

제3장 현장조사 및 시험

3.1 개 요

3.2 외관조사 결과[부산방향]

3.3 외관조사 결과[춘천방향]

3.4 콘크리트 내구성조사

3.5 강재 내구성조사

3.6 현장조사 결과요약

제3장 현장조사 및 시험

3.1 개 요

금성교(부산, 춘천)은 설계하중 DB-24(DL-24)의 고속국도 교량으로서, 2001년 12월에 준공되어 약 15년 정도 공용 중에 있으며, 충북 제천시 금성면 중전리(중앙선, 이정 274.41km)에 위치하고 있는 방향별 편도 2차로 교량이다.

본 교량은 총폭 11.70m, 총연장 830.6m [STB : 1@40 + 15@50 + 1@40]이며, 상부구조는 17경간의 STB형으로써, 교각의 형식은 T형이고 기초는 직접기초 및 말뚝기초로 이루어져 있으며, 교대의 형식은 역T형이고 기초는 말뚝기초로 시공되어 있다.

본 시설물에 대한 외관조사는 대상교량의 물리적, 기능적 결함을 발견하고 안전성을 판단함을 목적으로 교량부재 전체에 대하여 가능한 한 근접한 상태에서 육안조사를 실시함을 원칙으로 하였다. 따라서, 사전 현장답사를 통해 주변 여건을 파악하여 현장 접근에 필요한 접근방법 및 장비 동원과 그에 따른 일정계획을 수립하고, 기초자료의 수집 및 분석을 통한 주요 손상을 파악하는 등의 사전검토를 통하여 주요 손상을 파악한 후 『안전점검 및 정밀안전진단 세부지침_교량편(2010.12, 국토교통부/한국시설안전공단)』의 실시요령에 따라 시설물에 내재되어 있는 위험요인이나 시설물의 기능 및 성능 저하, 상태 등을 신속·정확하게 검사·평가하는데 주안점을 두고 외관조사 방향을 결정하였다.

현장조사 방법은 상부구조는 교량상부 2차선(주행선)과 길어깨(갓길)를 차단 후 교량점검차를 사용하여 점검을 실시하였고, 하부구조는 고소작업차를 이용하여 구조물에 최대한 근접한 상태에서 외관조사를 실시하였으며, 고소작업차의 진입이 불가능한 구간은 고성능 망원캠(사진촬영, 동영상촬영 가능)을 이용하여 외관조사를 실시하였다.

본 장에서는 외관조사 결과 확인된 결함과 손상 상태에 대하여 교량의 구성 부재별로 사진을 첨부하여 설명하고, 발생 원인을 분석하여 보수·보강 및 유지관리 방안을 마련하는 데 참고할 수 있도록 하였으며, 전체 부재에 대한 외관조사망도를 작성하여 향후 교량의 점검 및 유지관리시 효율적으로 활용할 수 있도록 하였다.

【표 3-1】 부재별 조사항목

구 분		조 사 항 목	비 고
상부 구조	바닥판	• 콘크리트 균열, 철근부식, 철근노출, 박락, 파손, 재료분리 • 누수, 백태, 표면오염	
	강재 거더	• 균열, 파손, 변형 • 연결부 부식, 이완, 이상음, 볼트 파손 • 표면상태 오염, 부식, 가로보 연결불량 • 강박스 거더 내부로의 우수 유입	
하부 구조	교대	• 콘크리트 균열, 철근부식, 철근노출, 누수, 백태, 박락, 파손, 재료분리 • 교대의 이동 및 회전 유무 • 거더 또는 바닥판과 협착 유무	
	교각	• 콘크리트 균열, 철근부식, 철근노출, 박락, 파손, 재료분리	
	기초	• 세굴, 침하, 파손, 침식	
교면포장		• 균열, 요철, 단차, 포트홀, 물고임(체수)	
배수시설		• 파손, 배수관 길이 부족, 배수관 주변 및 연결부 누수, 배수구 위치불량	
연석 및 난간		• 균열, 철근부식, 철근노출, 박락, 파손, 백태	
교량 받침	강재 받침	• 균열, 부식, 변형, 파손	
	고무 받침	• 부풀음 및 갈라짐 • 고무판의 과도한 변형	
	기타	• 유간 부족, 편기, 수평불량, 가동불량, 교량받침 설치오류, 앵커볼트 파손	
신축이음		• 본체의 파손, 부식, 누수, 이상음 및 진동, 유간 부족 • 후타재의 균열, 파손, 단차 • 후타재와 포장면 사이 이격	

금회 정밀안전진단용역 수행 중 금성교(부산, 춘천)의 현장조사 및 시험 일정 및 내용은 다음과 같다.


【표 3-2】 현장조사 기간

구 분	일 시	조사내용	수행자
사전답사	2016.06.20 ~ 06.24	현장답사, 구조물 현황조사	박정용 외 14명
1차 현장조사	2016.07.12 ~ 09.28	외관조사, 비파괴시험	
2차 현장조사	2016.11.10 ~ 11.14	추가조사 (이동량 2차 측정, 균열 진행성 확인 등)	

【표 3-3】 금성교(부산, 춘천)의 일반현황, 하부 주변현황 및 접근장비

일반현황				주변현황 (교차시설물 등)	조사방법
시설물명	형식	연장 (m)	경간구성		
금성교 (부산, 춘천)	STB	830.6	1@40+15@50 +1@40	고교천	교량점검차, 고소작업차
구분		수행방법		구분	수행방법
S1		교량점검차+도보		A1	도보+사다리
S2		교량점검차+도보		P1	도보+사다리
S3		교량점검차+도보		P2	도보+사다리
S4		교량점검차		P3	도보+사다리
S5		교량점검차		P4	고소작업차
S6		교량점검차		P5	고소작업차
S7		교량점검차		P6	고소작업차
S8		교량점검차		P7	고소작업차
S9		교량점검차		P8	고소작업차
S10		교량점검차		P9	고소작업차
S11		교량점검차		P10	고소작업차
S12		교량점검차		P11	고소작업차
S13		교량점검차		P12	고소작업차
S14		교량점검차		P13	고소작업차
S15		교량점검차		P14	고소작업차
S16		교량점검차+도보		P15	고소작업차
S17		교량점검차+도보		P16	도보+사다리
-				A2	도보+사다리


금성교의 하부현황은 고교천이 횡단하고 있으며, 접근이 용이한 부재의 외관조사는 도보로 실시하였고, Steel Box Girder 외부, 외측 바닥판 하면, 기둥 등 접근이 난이한 부재는 교량 점검차, 고소작업차, 사다리 등을 이용하여 실시하였다.

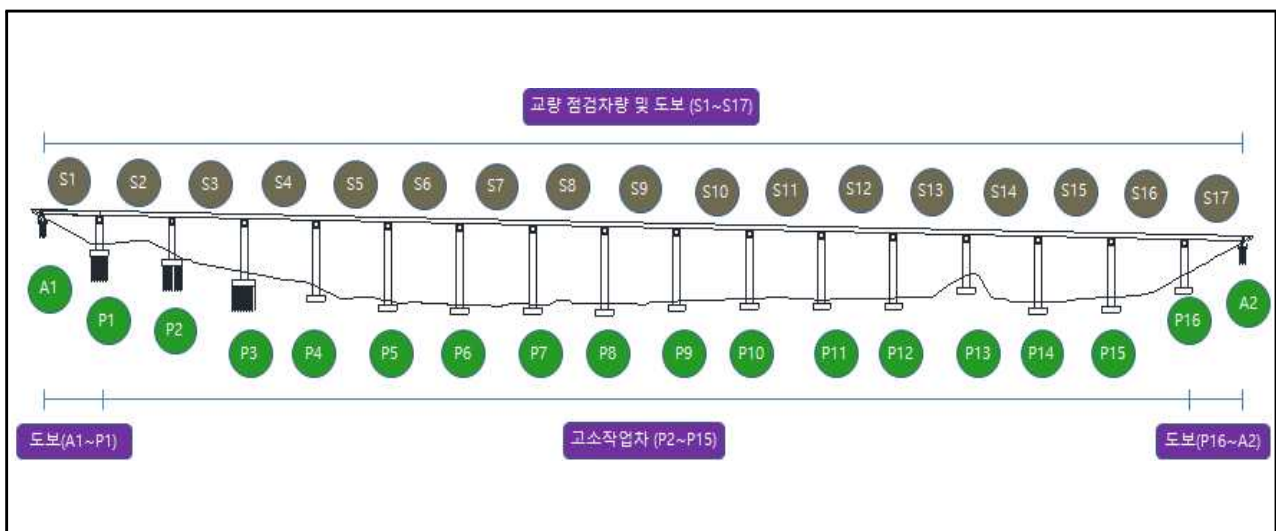

【그림 3-1】 구간별 근접장비 활용방법



도보를 이용한 외관조사(부산방향)
통풍 안전모 특허 제10-0816556호

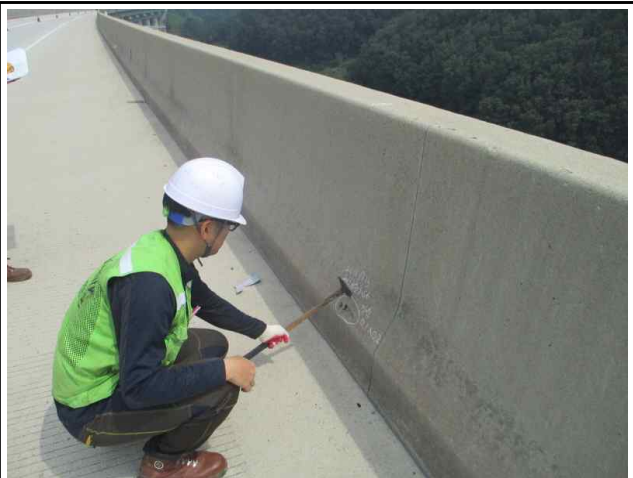

점검망치를 이용하여 방호벽 외관조사(춘천방향)



교량점검차를 이용한 외관조사(부산방향)



교량점검차를 이용한 외관조사(춘천방향)



거터외부 도막두께 측정(부산방향)



거터내부 도막두께 측정(춘천방향)

【그림 3-2】 금성교(부산, 춘천) 조사 전경

3.2 외관조사(부산방향)

3.2.1 상부구조

가. 바닥판

- 금성교(부산)은 총 17경간($40.0\text{m}+15@50.0\text{m}+40.0\text{m}=830.6\text{m}$)으로 구성되어 있으며, 상부구조는 강박스 거더(Steel Box Girder)로 시공되어있다. 따라서, 금성교의 바닥판하면의 경우 내측부는 데크 플레이트가 시공되어 있다.
- 외관조사는 교량 점검차량을 이용하여 근접한 후 공용 중 발생할 수 있는 손상(균열 및 백태, 누수 등)을 중점적으로 조사하였다.



【그림 3-3】 금성교(부산) 바닥판하면 전경

1) 외관조사 결과

- 금회 진단 시 바닥판하면 손상으로는 균열, 데크 플레이트 부식, 박리 및 박락, 백태, 콘크리트 열화, 철근노출 등의 손상이 발생하였다.
- 전 구간 바닥판 측면에 손상규모가 작은 백태가 발생하였으며, 이는 콘크리트 표면에 발생한 미세균열부에 외부 우수유입으로 인해 발생된 것으로 표면보수가 필요한 것으로 판단된다.
- 국부적으로 발생한 철근노출 및 콘크리트 열화는 콘크리트 피복두께 부족, 장기공용 증가와 반복적인 동결융해로 인해 발생한 손상으로 판단되며, 콘크리트 내구성확보를 위해 방청을 동반한 단면보수와 일반적인 단면보수가 필요할 것으로 판단된다.
- 국부적으로 발생한 박리 및 박락은 종방향 조인트부에 발생하였으며, 이는 물끊기흙 설치 시 충격으로 인해 발생한 손상으로 판단되며, 손상규모 및 범위가 경미하며, 철근노출

출 등의 추가적인 손상이 발생하지 않은 것으로 보아 지속적인 점검을 통해 주의관찰이 필요할 것으로 판단된다.

- 내측 바닥판하면은 테크 플레이트로 시공되어 있으며, 전반적으로 변형없이 양호한 상태이나, 일부 테크 플레이트 부식 등이 조사되었다. 테크 플레이트 부식은 장기공용 증가로 인해 발생한 손상으로 단면감소는 없는 것으로 확인되었으며, 발생한 부식에 대해 재도장 등 보수를 실시하기 보다는 보수·보강 우선 순위로 선정하여 적극적인 유지관리가 될 수 있도록 발주처에 의견을 제시하였다.

【표 3-4】 부산방향 - 바닥판하면 외관조사 결과

구분	열화 및 손상							
	테크플레이트부식 (㎡)		박리(㎡)		박락(㎡)		백태(㎡)	
	물량	개소	물량	개소	물량	개소	물량	개소
S1	—	—	—	—	—	—	0.12	3
S2	7.75	23	0.40	1	—	—	2.20	3
S3	0.31	3	—	—	0.03	1	6.94	4
S4	0.80	4	1.02	2	—	—	0.16	2
S5	1.16	2	—	—	0.38	3	3.50	4
S6	1.20	4	0.72	6	—	—	4.35	3
S7	0.61	5	0.25	1	—	—	12.76	4
S8	—	—	0.60	1	—	—	5.84	4
S9	—	—	0.08	1	—	—	—	—
S10	—	—	0.11	3	2.8	3	0.30	3
S11	—	—	0.34	2	0.69	2	0.06	1
S12	—	—	0.51	3	0.32	1	2.61	3
S13	—	—	0.20	1	1.20	6	0.80	1
S14	—	—	0.47	4	0.76	2	—	—
S15	—	—	0.20	5	0.35	2	0.37	2
S16	—	—	0.20	1	0.64	2	0.40	1
S17	—	—	0.10	1	0.40	1	5.06	2
합계	11.83	41	5.20	32	7.57	23	45.47	40

【표 3-4】 부산방향 - 바닥판하면 외관조사 결과(계속)

구분	열화 및 손상					
	열화(m')		철근노출(m')		누수(m)	
	물량	개소	물량	개소	물량	개소
S1	—	—	—	—	4.00	1
S2	—	—	—	—	—	—
S3	—	—	—	—	—	—
S4	—	—	0.34	3	—	—
S5	—	—	3.84	2	—	—
S6	—	—	—	—	—	—
S7	1.40	1	—	—	—	—
S8	—	—	—	—	—	—
S9	—	—	—	—	—	—
S10	—	—	0.3	1	—	—
S11	—	—	—	—	—	—
S12	—	—	2.10	1	—	—
S13	—	—	—	—	—	—
S14	—	—	—	—	—	—
S15	—	—	0.06	1	—	—
S16	—	—	—	—	—	—
S17	—	—	—	—	—	—
합계	1.4	1	6.34	7	4.00	1

2) 손상별 원인분석



현 황	◦S2 바닥판하면 데크 플레이트 부식	현 황	◦S3 바닥판측면 백태
원 인	◦장기공용 증가	원 인	◦균열부에 외부 우수유입
대 책	◦주의관찰	대 책	◦표면보수

			
현 황	◦S4 바닥판측면 박리(백태동반)	현 황	◦S5 바닥판하면 박락 및 철근노출
원 인	◦균열부에 외부 우수유입 ◦반복적인 동결융해	원 인	◦콘크리트 피복두께 부족 ◦반복적인 동결융해
대 책	◦단면보수	대 책	◦단면보수(방청)
			
현 황	◦S6 바닥판하면 박락	현 황	◦S11 바닥판하면 종방향 조인트부 박리
원 인	◦반복적인 동결융해	원 인	◦물끊기흙 설치 시 충격
대 책	◦단면보수(방청)	대 책	◦주의관찰

3) 기 점검결과와의 비교 · 분석


- 기존 진단결과 조사된 손상은 데크 플레이트 부식, 누수 및 백태, 철근노출, 박리 및 박락, 누수 등으로 조사되었다. 금회 진단에 따른 손상은 전반적으로 동일하나, 기 진단 시 발생한 종방향 조인트부 누수는 금회 조사 시 발생하지 않았다. 이는 우기 시 조사된 손상이며, 누수로 인해 추가적인 손상은 발생하지 않은 것으로 확인되었다.

4) 검토의견

- 바닥판하면 조사결과, 전반적으로 양호한 상태이나, 철근노출은 콘크리트 내구성확보를 위해 방청을 동반한 단면보수가 필요할 것으로 판단된다.

나. Steel Box Girder 내부

- 바닥판으로부터 전달되는 하중을 지지하고 교량받침을 통하여 하부구조로 하중을 전달해 주는 역할을 하는 거더는 휨과 전단 및 비틀림에 대한 저항력이 큰 Steel Box Girder 형식으로 시공되었다.
- Steel Box Girder 내부에 대해서는 헤드랜턴 및 서치랜턴 등을 이용하여 도보로 외관조사를 실시하였다. Steel Box Girder 조사 시 주요 용접 결함 조사, 리브 변형, 체수 현상, 볼트 부식 등을 중점적으로 조사하였다.

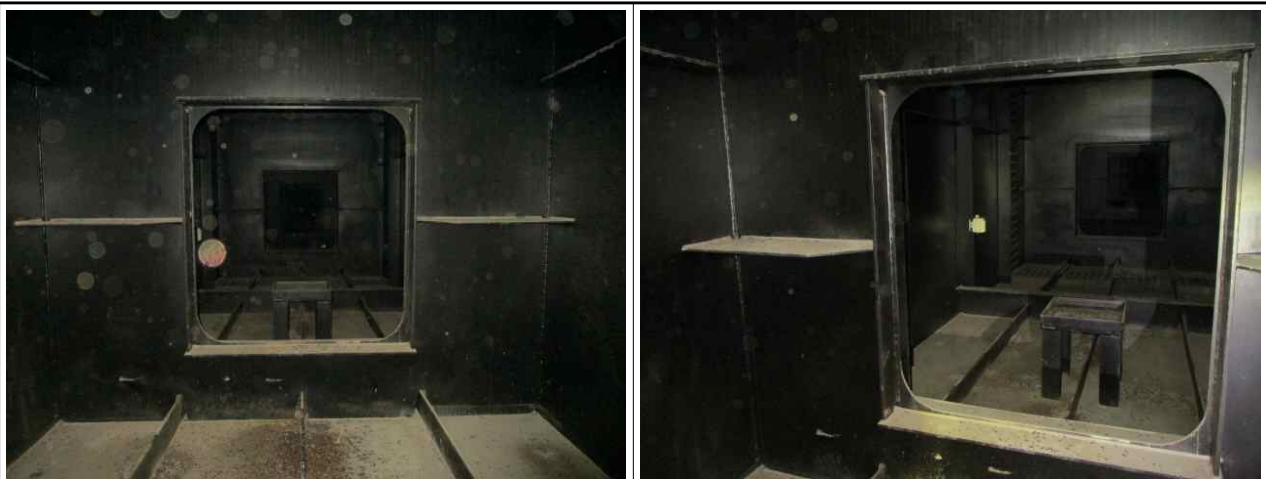

Steel Box Girder 내부 전경

【그림 3-4】 금성교(부산) 거더 내부 전경

1) 외관조사 결과

- Steel Box Girder 내부는 전반적으로 양호한 상태로 조사되었으나, 일부 도장박리, 강재부식, 용접불량 등의 손상이 조사되었으며, 하부플랜지 전 구간에 누수흔적과 이물질퇴적 등이 확인되었다.
- 하부플랜지 발생한 누수흔적은 Splice 하단부를 통해 우수유입이 주요 원인으로 판단되며, 추후 2차적인 손상(녹발생, 강재부식)이 발생하지 않도록 실링처리가 필요할 것으로 판단된다.
- S6-G1, S7-G1 좌측 복부판에 용접불량이 조사되었으며, 이는 용접 시공 시 용접전류 및 용접속도 불량, 용접작업 실수 등에 의해 발생한 것으로 판단된다. 또한 기 진단 결과와 비교·분석 결과, 손상의 진전은 없으며, 손상정도가 미세하여 보수보다는 추후 주기적인 유지관리를 실시하는 것이 바람직하다.
- 이물질퇴적은 장기공용으로 인한 발생한 손상으로 구조물에 영향을 미치는 범위가 다소 작으며, 지속적인 주의관찰이 필요하다.

【표 3-5】 부산방향 - Steel Box Girder 내부 외관조사 결과

구분	모재 및 표면열화								
	누수흔적(㎡)		부식(㎡)		실링재미처리	용접불량		이물질퇴적(㎡)	
	물량	개소	물량	개소	개소	물량	개소	물량	개소
S1	6.60	4	-	-	6	-	-	25.40	2
S2	7.60	5	-	-	8	-	-	-	-
S3	30.0	1	-	-	8	-	-	7.65	3
S4	7.24	6	-	-	8	-	-	-	-
S5	4.00	4	-	-	8	-	-	4.50	2
S6	7.60	5	-	-	8	0.40	1	-	-
S7	9.40	5	0.09	4	8	2.00	2	15.00	3
S8	4.00	4	1.02	14	8	-	-	22.25	4
S9	3.60	1	-	-	8	-	-	6.25	1
S10	4.80	1	-	-	8	-	-	9.00	2
S11	4.00	4	-	-	8	-	-	7.50	2
S12	24.50	6	-	-	8	-	-	21.20	2
S13	8.40	2	-	-	8	-	-	8.40	2
S14	13.20	2	-	-	10	-	-	-	-
S15	6.40	5	-	1.00	8	-	-	6.00	1
S16	4.00	4	-	-	-	-	-	-	-
S17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	145.34	59	1.11	19	120	2.40	3	133.15	24

【표 3-5】 부산방향 - Steel Box Girder 내부 외관조사 결과(계속)


구분	모재 및 표면열화							
	변형(m)		도장박리(㎡)		도장열화(㎡)		너트망실	등고정불량
	물량	개소	물량	개소	물량	개소	개소	개소
S1	-	-	-	-	0.09	1	-	-
S2	-	-	-	-	-	-	-	-
S3	-	-	-	-	-	-	-	-
S4	-	-	-	-	-	-	-	-
S5	-	-	-	-	-	-	-	-
S6	-	-	-	-	-	-	-	-
S7	-	-	-	-	-	-	-	-

【표 3-5】 부산방향 - Steel Box Girder 내부 외관조사 결과(계속)

구분	모재 및 표면열화							
	변형(m)		도장박리(m²)		도장열화(m²)		너트망실	등고정불량
	물량	개소	물량	개소	물량	개소	개소	개소
S8	-	-	-	-	-	-	-	-
S9	-	-	-	-	-	-	-	-
S10	-	-	-	-	-	-	-	-
S11	-	-	-	-	-	-	-	-
S12	-	-	-	-	-	-	-	-
S13	-	-	-	-	-	-	-	-
S14	-	-	-	-	-	-	-	-
S15	-	-	0.01	1	-	-	1	1
S16	1.20	1	-	-	-	-	-	-
S17	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	1.20	1	0.01	1	0.09	1	1	1

① 손상별 원인분석

			
현 황	◦S1-G2 거더내부 누수흔적	현 황	◦S2-G2 거더내부 SP7 실링재 미처리
원 인	◦Spilce 우수유입	원 인	◦시공불량
대 책	◦주의관찰	대 책	◦실링재 재설치

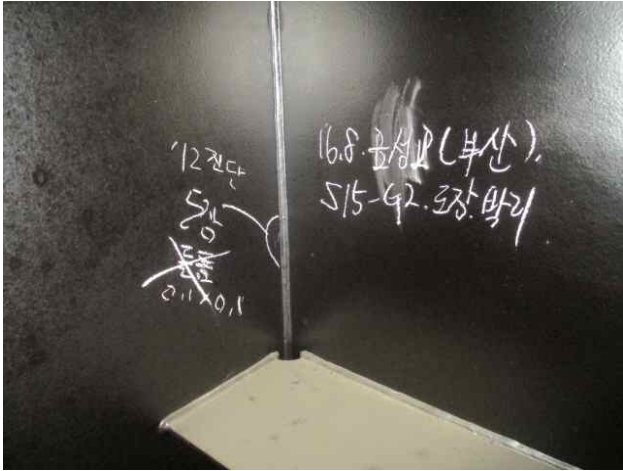			
현 황	◦S7-G1 거더내부 이물질 퇴적	현 황	◦S8-G2 거더내부 강재부식
원 인	◦장기공용	원 인	◦장기공용 및 Splice 우수유입
대 책	◦주의관찰	대 책	◦표면처리 후 재도장
			
현 황	◦S12-G2 거더내부 SP7 실링재 미처리	현 황	◦S15-G2 도장박리실링불량
원 인	◦시공불량	원 인	◦도장전 바탕처리 불량
대 책	◦실링재 재설치	대 책	◦재도장

2) 기 점검결과와의 비교 · 분석

- 기 진단결과 조사된 손상은 부식, 도장박리, 용접불량, 등고정 불량/망실, 벌집, 새집, 이물질퇴적 등으로 조사되었으며, 금회 진단에 따른 손상은 대체적으로 동일하나, 장기공용과 Splice 하단측으로 우수유입에 의한 누수흔적이 추가적으로 조사되었다. 또한 등고정 불량/망실, 벌집, 새집 등은 구조물에 영향을 미칠만한 손상이 아닌 것으로 금회 진단 시 손상물량에 제외하였다.

3) 검토의견

- Steel Box Girder 2열 거더내부에 발생한 누수흔적에 대하여 추가적인 손상이 발생하

지 않도록 실링처리가 필요하다. 특히, 2열 거더 좌측 복부판 하단은 외부와 직접적으로 접하는 위치로 실링처리가 필수적으로 필요할 것으로 판단된다.

다. Steel Box Girder 내부 격벽

- 격벽은 Steel Box 단면이 뒤틀림에 의한 응력을 억제하기 위해 설치한 구조물로서 Steel Box Girder 내부와 동일한 방법으로 근접하여 외관조사를 실시하였다.



Steel Box Girder 내부 격벽 전경

【그림 3-5】 금성교(부산) 거더 내부 격벽 전경

1) 외관조사 결과

- Steel Box Girder 내부의 격벽은 전반적으로 양호한 상태로 조사되었으나, 일부 도장 박리, 강재부식, 용접불량 등의 손상이 조사되었다.
- 발생한 도장박리 및 강재부식은 장기공용 증가, 도장전 바탕처리 불량과 Splice, 하단부와 신축이음부를 통한 우수유입이 주요 원인으로 판단되며, 보수방안으로 표면처리 후 재도장이 적절할 것으로 판단된다.
- S16-G2 격벽에 용접불량 1개소가 조사되었으며, 이는 용접 시공 시 용접전류 및 용접속도 불량, 용접작업 실수 등에 의해 발생한 것으로 판단된다.

【표 3-6】 부산방향 - Steel Box Girder 격벽 외관조사 결과

구분	표면열화						
	도장박리 (㎡)		부식 (㎡)		시건망치망실	표지판파손	PIT
	물량	개소	물량	개소	개소	개소	개소
S1	-	-	-	-	-	-	-
S2	-	-	-	-	-	-	-
S3	-	-	-	-	-	1	-
S4	-	-	-	-	-	-	-
S5	-	-	-	-	-	-	-
S6	-	-	-	-	-	-	-
S7	-	-	0.52	6	-	-	-
S8	-	-	0.10	3	-	-	-
S9	-	-	-	-	-	-	-
S10	-	-	-	-	-	-	-
S11	-	-	-	-	-	-	-
S12	-	-	-	-	-	-	-
S13	-	-	-	-	-	-	-
S14	-	-	-	-	-	-	-
S15	-	-	-	-	-	-	-
S16	0.04	4	-	-	-	-	1
S17	0.02	1	0.03	1	2	-	-
합계	0.06	5	0.62	9	2	1	1

2) 손상별 원인분석

			
현 황	◦S16-G2 격벽 용접불량	현 황	◦S17-G1 격벽 도장박리
원 인	◦용접불량	원 인	◦도장전 바탕처리 불량
대 책	◦주의관찰	대 책	◦재도장

3) 기 점검결과와의 비교 · 분석

- 기 진단결과 조사된 손상은 부식, 도장박리, 표지판파손 등으로 조사되었으며, 금회

진단에 따른 손상은 대체적으로 동일하나, 장기공용과 Splice 하단측으로 우수유입에 의한 강재부식이 조사되었다.

4) 검토의견

- Steel Box Girder 격벽에 발생한 손상은 구조물에 영향을 미칠만한 손상이 아닌 것으로 조사되었으며, 일부 발생한 강재부식, 도장박리 등에 대하여 적절한 보수가 필요할 것으로 판단된다.
- 추후 점검 시 Steel Box Girder 격벽의 전면 및 배면(A1측 방향, A2측 방향)을 정확하게 구분하여 상세한 외관조사가 필요할 것으로 사료된다.

라. Steel Box Girder 외부

- Steel Box Girder 외부에 대해서는 교량 점검차량 및 점검로를 통한 근접 조사하였으며, Steel Box Girder 조사 시 주요 Splice부 볼트부식, 부식, 도장박리 등을 중점적으로 조사하였다.



Steel Box Girder 외부 전경

【그림 3-6】 금성교(부산) 거더 외부 전경

1) 외관조사 결과

- Steel Box Girder 외부에 대한 외관조사 결과 구조적인 손상은 없으나, 국부적으로 도장박리 및 강재부식, 볼트부식, 굽힘 등의 손상이 조사되었다.
- 도장박리, 강재부식 및 볼트부식은 공용기간 증가로 인해 교량의 노후화 및 외부영향에 의한 열화, 도장전 바탕처리 불량 등에 의해 발생한 것으로 판단되며, 구조물의 내구성 확보를 위해 표면처리 후 재도장을 실시하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.
- 일부 거더 복부판에서 발생한 굽힘은 공용 중 외부 충격에 의해 발생한 손상으로 판단


되며, 지속적인 주의관찰이 필요할 것으로 판단된다.

【표 3-7】 부산방향 - Steel Box Girder 외부 외관조사 결과

구분	열화 및 손상								
	도장박리(m²)		도장박락(m²)		부식(m²)		볼트부식	굽힘(m)	
	물량	개소	물량	개소	물량	개소	물량	물량	개소
S1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S3	—	—	—	—	0.01	1	—	—	—
S4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S7	0.04	1	—	—	—	—	—	—	—
S8	0.04	1	—	—	0.60	2	—	2.50	1
S9	0.04	4	0.01	1	—	—	—	—	—
S10	0.12	1	—	—	—	—	—	—	—
S11	0.05	2	—	—	—	—	—	—	—
S12	0.04	1	—	—	0.04	2	—	—	—
S13	—	—	—	—	—	—	—	4.00	2
S14	—	—	—	—	0.01	1	—	—	—
S15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S16	0.02	2	—	—	0.01	1	—	—	—
S17	—	—	—	—	0.23	5	4	—	—
합계	0.35	12	0.01	1	0.90	12	4	6.50	3

2) 손상별 원인분석

			
현 황	◦S7-G2 거더외부 도장박리	현 황	◦S8-G2 거더외부 부식
원 인	◦도장전 바탕처리 불량	원 인	◦신축이음부 외부 우수유입
대 책	◦재도장	대 책	◦표면처리 후 재도장

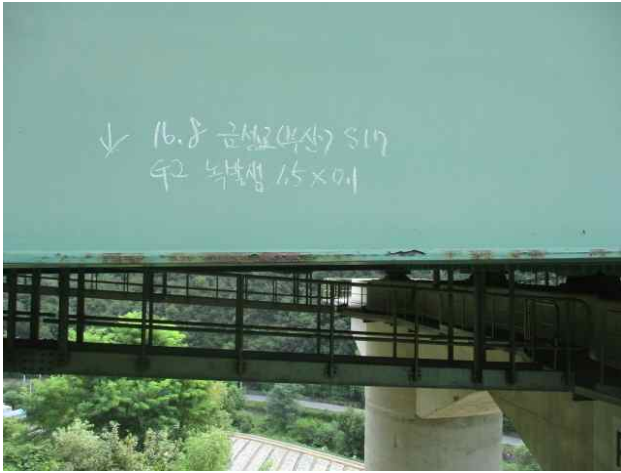			
현 황	◦S9-G2 거더외부 도장박리	현 황	◦S10-G2 거더외부 도장박리 및 부식
원 인	◦도장전 바탕처리 불량	원 인	◦공용기간 증가에 따른 도장박리 손상 진전
대 책	◦재도장	대 책	◦녹제거 후 재도장
			
현 황	◦S11-G2 거더외부 도장박리	현 황	◦S17-G2 거더외부 부식
원 인	◦도장전 바탕처리 불량	원 인	◦공용기간 증가 및 외부 우수유입
대 책	◦재도장	대 책	◦표면처리 후 재도장

3) 기 점검결과와의 비교 · 분석

- 기 진단결과 조사된 손상은 도장박리, 강재부식 및 볼트부식, 새집 등으로 조사되었으며, 금회 진단 시 조사된 손상과 대체로 동일한 것으로 확인되었으나, 공용 중 외부충격(교량 점검차량, 고소작업차)에 의해 발생한 굽힘이 추가 조사되었다.

4) 검토의견

- Steel Box Girder 외부는 구조적 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었으며, 적절한 보수를 통하여 향후 유지관리 해야 할 것으로 판단된다.

마. 강 가로보 및 세로보

- 공용 기간중 거더의 횡변형(좌굴)을 방지해 주며 상부에 작용하는 하중을 횡분배 시켜 주는 역할을 하는 가로보는 강재로 시공되어 있다.



강 가로보 및 세로보 전경

【그림 3-7】 금성교(부산) 강 가로보 및 세로보 전경

1) 외관조사 결과

- 강 가로보 및 세로보에 대한 외관조사결과, 구조적인 손상은 없으나 도장박리 및 박락, 강재부식 등의 손상이 일부 조사되었다.
- 도장박리 및 박락은 공용기간 증가로 인해 교량의 노후화 및 외부영향에 의한 열화, 도장전 바탕처리 불량 등에 의해 발생한 것으로 판단되며, 보수방안으로 재도장을 실시하는 것이 필요할 것으로 판단된다.
- 발생한 강재 부식은 장기공용과 외부노출 등에 의해 발생한 손상으로 손상규모가 다소 작으나, 내구성확보를 위해 표면처리 후 재도장이 필요하다.

【표 3-8】 부산방향 - 가로보 및 세로보 외관조사 결과

구분	표면열화					
	도장박리(m²)		도장박락(m²)		부식(m²)	
	물량	개소	물량	개소	물량	개소
S1	—	—	—	—	—	—
S2	—	—	—	—	—	—
S3	—	—	—	—	—	—
S4	—	—	—	—	—	—
S5	—	—	—	—	—	—
S6	—	—	—	—	—	—

【표 3-8】 부산방향 - 가로보 및 세로보 외관조사 결과(계속)

구분	표면열화					
	도장박리 (㎡)		도장박락 (㎡)		부식 (㎡)	
	물량	개소	물량	개소	물량	개소
S7	—	—	—	—	0.01	1
S8	—	—	—	—	0.01	1
S9	0.04	1	0.38	3	—	—
S10	0.13	2	0.10	2	—	—
S11	0.13	2	—	—	—	—
S12	0.06	2	—	—	—	—
S13	—	—	—	—	—	—
S14	0.01	1	—	—	—	—
S15	0.20	4	—	—	—	—
S16	0.06	1	—	—	—	—
S17	0.04	2	—	—	—	—
합계	0.67	15	0.48	5	0.02	2

2) 손상별 원인분석

			
현 황	◦S9-CB9 가로보 도장박리	현 황	◦S15-ST5 세로보 도장박리
원 인	◦도장전 바탕처리 불량	원 인	◦도장전 바탕처리 불량
대 책	◦재도장	대 책	◦재도장

3) 기 점검결과와의 비교 · 분석

- 기 진단결과 조사된 손상은 도장박리, 강재부식 등으로 조사되었으며, 금회 진단 시 조사된 손상과 대체로 동일한 것으로 확인되었으나, 공용기간 증가에 따라 도장박리에서 도장박락으로 진전된 것으로 조사되었다.

4) 검토의견

- 금회 강 가로보 및 세로보 외관조사결과, 전체적으로 구조물에 영향을 미칠만한 손상은 아닌 것으로 확인되었으나, 공용기간 증가에 따라 발생한 도장박리는 강제부식으로 진전될 가능성 있으므로 재도장을 실시하고 지속적인 점검을 통해 유지관리가 필요할 것으로 판단된다.

3.2.2 하부구조

가. 교대

- 교대는 교량 상부구조 하중을 지반으로 전달하며, 교량 전체 구조의 안전성을 위해 중요한 역할을 수행하는 구조부재이다.
- 금성교(부산)의 교대형식은 역T형식이고, 기초형식은 매스콘크리트 기초로 시공되어 있으며 금회 현장 조사 시 교대의 외관상태, 법면사면(압성토)를 중점적으로 조사하였다.



【그림 3-8】 금성교(부산) 교대 전경 및 일반도

1) 외관조사 결과

- 교대 외관조사 결과, 교대 전면부에 발생한 손상은 균열보가 완료된 상태이나, 교대 상단, 흙벽에 일부 균열 및 망상균열, 균열 및 백태, 박리, 보수재 박리 등의 손상이 조사되었다.
- 교대에 발생한 균열의 형상 및 발생 위치 등을 검토한 결과, 건조수축 및 온도변화에 의해 발생한 비구조적인 균열로 판단되며, 발생한 균열폭에 따라 0.3mm미만 균열은 표면보수, 0.3mm이상 균열은 내구성확보를 위해 주입보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

- 교대 A1 홍벽에 발생한 균열 및 백태 건조수축 및 온도변화에 의해 발생한 균열부에 우수유입으로 인해 발생한 손상으로 2차 손상이 발생하지 않도록 표면보수가 필요하며, 신축이음부 하면측으로 유도배수공 설치가 필요할 것으로 판단된다.
- 교대 A2 전면부에 일부 박리(백태, 녹물동반)가 조사되었다. 발생한 박리는 장기공용 및 외부노출, 반복적인 동결융해로 발생한 손상이며, 철근부식이 진행 중인 것으로 판단되며, 내구성확보를 위해 방청을 동반한 단면보수가 필요할 것으로 판단된다.
- 교대 A2 전면부에 일부 표면보수가 완료된 상태이나, 공용기간 증가에 따른 노후화, 시공 시 면처리 불량 등에 의해 보수재 박리가 조사되었다. 확인결과, 콘크리트 상태는 양호한 것으로 조사되어 현 상태를 지속적으로 유지관찰이 필요할 것이다.
- 교대 A1, A2 사면은 블록 보호공이 설치되어 있으며, 설치상태는 양호한 것으로 조사되었다.

【표 3-9】 부산방향 - 교대 외관조사 결과

구분	균열						표면열화	
	균열 Cw=0.3mm미만(m)		균열 Cw=0.3mm이상(m)		망상균열 Cw=0.3mm미만(m²)		균열 및 백태(m)	
	물량	개소	물량	개소	물량	개소	물량	개소
A1	12.90	15	—	—	1.04	1	0.20	2
A2	4.70	11	0.24	2	9.45	4	—	—
합계	17.60	26	0.24	2	10.49	5	0.20	2

2) 손상별 원인분석

			
현 황	◦A1 전면 망상균열	현 황	◦A2 상면 망상균열
원 인	◦건조수축 및 온도변화	원 인	◦건조수축 및 온도변화
대 책	◦표면보수	대 책	◦표면보수

			
현 황	◦A2 전면 박리(백태, 녹물동반)	현 황	◦A2 구체 망상균열(A=0.15m ² /Cw=0.1mm)
원 인	◦장기공용 및 반복적인 동결융해	원 인	◦건조수축 및 온도변화
대 책	◦단면보수(방청)	대 책	◦표면처리

3) 기 점검결과와의 비교 · 분석


- 기 진단 시 외관조사 결과, 균열, 망상균열 등이 조사되었으며, 금회 진단에 따른 손상은 대체적으로 동일한 상태이나, 교대 A1 전면부에 미세 망상균열이 추가 조사되었다.

4) 검토의견

- 교대 검토결과, 교대 흉벽부 발생한 균열 및 백태는 추가적인 손상이 발생하지 않도록 표면보수와 신축이음부 하면측으로 유도배수공 설치가 필요하다.
- 교대 A2 전면부에 발생한 박리(백태, 녹물동반)는 철근부식이 진행 중인 것으로 판단되며, 내구성확보를 위해 방청을 동반한 단면보수가 요구된다.

나. 교각

- 상부구조를 지지하는 구조물인 교각형식은 T형 교각식이고, 기초형식은 직접기초 및 말뚝기초로 시공되어 있다. 금성교는 17경간 교량으로 교각이 16개소로 유지관리를 용이하게 하기 위한 출입사다리 및 점검통로가 설치되어 있어 도보점검 및 고소점검차를 이용하여 조사하였다.

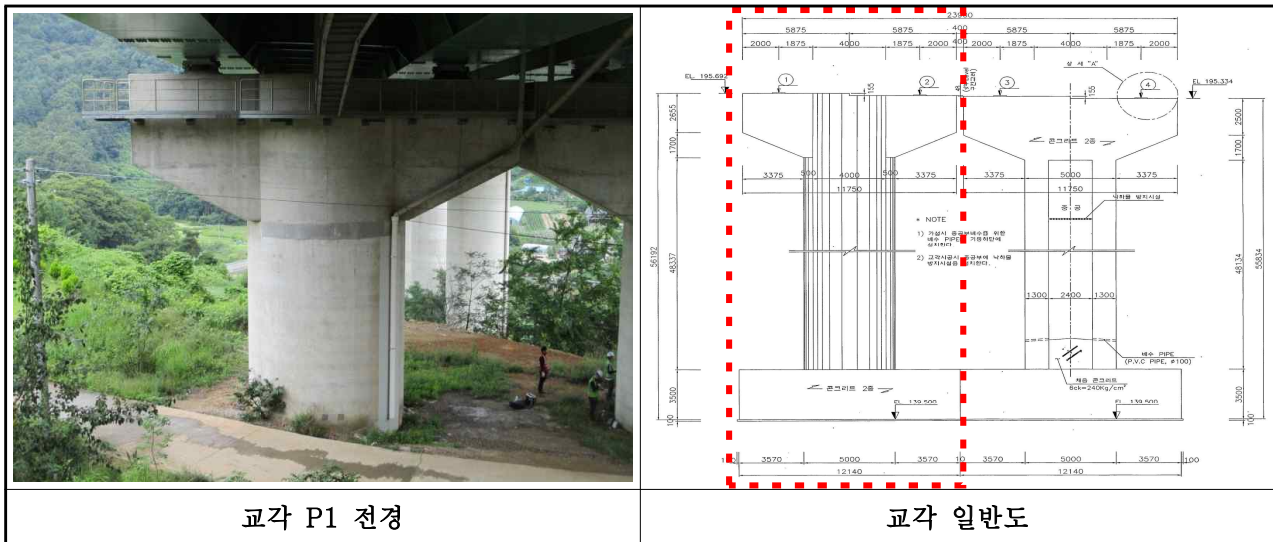

【그림 3-9】 금성교(부산) 교각 전경 및 일반도

1) 외관조사 결과

- 교각은 일부 기둥부 및 코핑부에 보수가 완료된 상태이나 균열 및 망상균열, 보수부 재균열, 보수재 박리, 전반적인 보수를 실시한 상태이나 균열, 망상균열, 누수흔적, 들뜸, 박락, 보수부 박리, 박리 및 박락, 백태, 재료분리, 철근노출 등의 손상이 조사되었다.
- 교각에 다수 발생한 균열 및 망상균열의 형상 및 발생 위치 등을 검토한 결과, 건조수축 및 온도변화에 의해 발생한 비구조적인 균열로 판단되며, 내구성확보를 위해 균열폭 0.3mm이상의 균열에 대해 주입보수를 실시하고 균열폭 0.3mm미만 균열은 표면처리보수를 실시하는 것이 적절할 것으로 판단된다.
- 일부 발생한 보수부 재균열과, 보수재 박리는 시공 중 외부영향(온도, 습도 등)과 시공미흡에 의해 추가적으로 발생한 손상으로 판단되며, 적절한 보수가 필요할 것으로 판단된다.
- 시공미흡이나 공용 중 발생 가능한 국부적인 콘크리트 결함(박리 및 박락, 파손 등)이 조사되었다. 박락 및 파손 등은 공용 중 내구성 저하의 우려가 있으므로 단면보수가 요구된다.
→ P7 코핑부 발생한 박리는 위치상 구조적 힘을 받지 않는 위치로 구조적인 손상이 아닌 것으로 판단되며, 내구성 확보를 위해 단면보수가 필요할 것으로 판단된다.
- 교각에 국부적으로 발생한 재료분리, 철근노출은 시공 시 콘크리트 다짐불량과 콘크리트 피복두께 부족에 의해 발생한 손상으로 판단되며, 내구성확보를 위해 단면보수, 방청을 동반한 단면보수가 필요할 것으로 판단된다.

【표 3-10】 부산방향 - 교각 외관조사 결과

구분	균열						열화 및 손상			
	균열 Cw=0.3mm미만 (m)		균열 Cw=0.3mm이상 (m)		망상균열 Cw=0.3mm미만 (m ²)		박리 (m ²)		보수재박리 (m ²)	
	물량	개소	물량	개소	물량	개소	물량	개소	물량	개소
P1	39.90	52	1.35	1	3.00	1	—	—	—	—
P2	35.60	34	—	—	2.00	1	—	—	2.5	1
P3	34.00	32	0.90	1	—	—	1.84	3	—	—
P4	67.60	44	—	—	15.18	6	3.00	2	—	—
P5	22.60	31	—	—	5.45	4	—	—	—	—
P6	102.40	61	—	—	2.00	2	1.52	3	—	—
P7	63.10	54	19.32	7	13.40	7	4.89	10	—	—
P8	32.83	37	0.30	1	0.25	1	3.49	3	—	—
P9	49.00	45	0.36	1	7.95	5	7.5	5	—	—
P10	112.50	62	—	—	13.86	3	1.81	4	—	—
P11	67.00	62	—	—	55.84	7	1.62	2	—	—
P12	78.00	67	0.84	3	—	—	0.34	2	—	—
P13	8.30	12	—	—	—	—	—	—	—	—
P14	14.80	29	—	—	0.48	1	—	—	—	—
P15	14.40	19	0.30	1	—	—	—	—	—	—
P16	40.40	55	—	—	—	—	0.18	1	—	—
합계	782.43	696	23.37	15	119.41	38	26.19	35	2.5	1

【표 3-10】 부산방향 - 교각 외관조사 결과(계속)

구분	표면열화									
	박락(m ²)		파손(m ²)		백태(m ²)		철근노출(m ²)		재료분리(m ²)	
	물량	개소	물량	개소	물량	개소	물량	개소	물량	개소
P1	0.02	1	—	—	—	—	—	—	—	—
P2	0.45	3	—	—	—	—	—	—	—	—
P3	—	—	—	—	—	—	0.01	1	—	—
P4	—	—	—	—	—	—	0.02	1	—	—
P5	—	—	0.04	1	—	—	—	—	—	—
P6	0.01	1	—	—	2.50	1	—	—	—	—
P7	—	—	0.09	1	—	—	—	—	3.00	1
P8	—	—	0.10	1	—	—	—	—	2.90	2
P9	0.01	1	—	—	—	—	—	—	—	—

【표 3-10】 부산방향 - 교각 외관조사 결과(계속)

구분	표면열화									
	박락(m²)		파손(m²)		백태(m²)		철근노출(m²)		재료분리(m²)	
	물량	개소	물량	개소	물량	개소	물량	개소	물량	개소
P1	0.02	1	—	—	—	—	—	—	—	—
P2	0.45	3	—	—	—	—	—	—	—	—
P3	—	—	—	—	—	—	0.01	1	—	—
P4	—	—	—	—	—	—	0.02	1	—	—
P5	—	—	0.04	1	—	—	—	—	—	—
P6	0.01	1	—	—	2.50	1	—	—	—	—
P7	—	—	0.09	1	—	—	—	—	3.00	1
P8	—	—	0.10	1	—	—	—	—	2.90	2
P9	0.01	1	—	—	—	—	—	—	—	—
P10	—	—	—	—	—	—	—	—	6.00	2
P11	0.01	1	0.04	1	0.24	1	—	—	—	—
P12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P13	0.06	1	0.02	1	—	—	0.10	1	—	—
P14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P16	—	—	0.10	5	—	—	—	—	—	—
합계	0.56	8	0.39	10	2.74	2	0.13	3	11.90	5

2) 손상별 원인분석

			
현황	◦교각 P1 기둥부 표면보수 완료 ◦보수부 재손상 없이 보수상태 양호	현황	◦P2 교각 코핑부 보수부 재균열(0.2mm/0.8m)
		원인	◦보수불량(면처리 미흡)
		대책	◦표면보수

			
현 황	◦P4 교각 코핑부 표면불량	현 황	◦P7 교각 코핑부 박리
원 인	◦거푸집 조기 해체	원 인	◦외부 우수유입, 반복적인 동결융해
대 책	◦주의관찰	대 책	◦단면보수
			
현 황	◦P7 교각 코핑부 하면 누수흔적	현 황	◦P11 교각 기둥부 망상균열
원 인	◦외부 우수유입	원 인	◦건조수축 및 온도변화
대 책	◦주의관찰	대 책	◦표면보수

3) 기 점검결과와의 비교·분석

- 기 진단 결과, 균열 및 망상균열, 보수재 박리, 표면오염, 마감불량 등이 발생하였으나, 금회 진단 시 확인결과 전반적인 동일한 손상이 발생하였으나, 공용기간 증가와 반복적인 동결융해로 박리 등의 추가적으로 조사되었다.


4) 검토의견

- 교각 기둥부 및 코핑부에 발생한 손상은 전반적으로 비구조적 손상이며, 내구성확보를 위해 적절한 보수가 필요할 것으로 판단된다,
- 일부 P7 교각 코핑부에서 발생한 박리는 백태, 녹물 등을 동반한 손상은 아니지만 공용기간 증가와 반복적인 동결융해로 인해 추가적으로 발생한 손상으로 단면보수를

실시하고 지속적인 점검을 통해 유지관리가 필요할 것으로 판단된다.

3.2.3 교량받침

- 교량 받침장치는 상부구조에 작용하는 하중을 하부구조에 전달하는 기능을 갖는 교량의 부속 장치로서 하중에 의해서 상부구조에 발생하는 변위와 온도변화 및 크리프에 의해 발생하는 교량의 변위, 변형에 대해서도 흡수 또는 저항하는 구조 요소이므로 받침본체의 기능상태, 편기상태, 부식, 몰탈 및 콘크리트의 균열 파손 등에 대하여 점검을 실시 하였다.
- 본 교량의 받침장치는 스페리컬 받침으로 교대 및 교각에 거더당 1개소 총 38개소가 시공되어 있으며, 고정단 6개소, 일방향 가동단 19개소, 양방향 가동단 13개소로 구성 되어 있다. 교량받침 배치현황은 다음 그림과 같다.

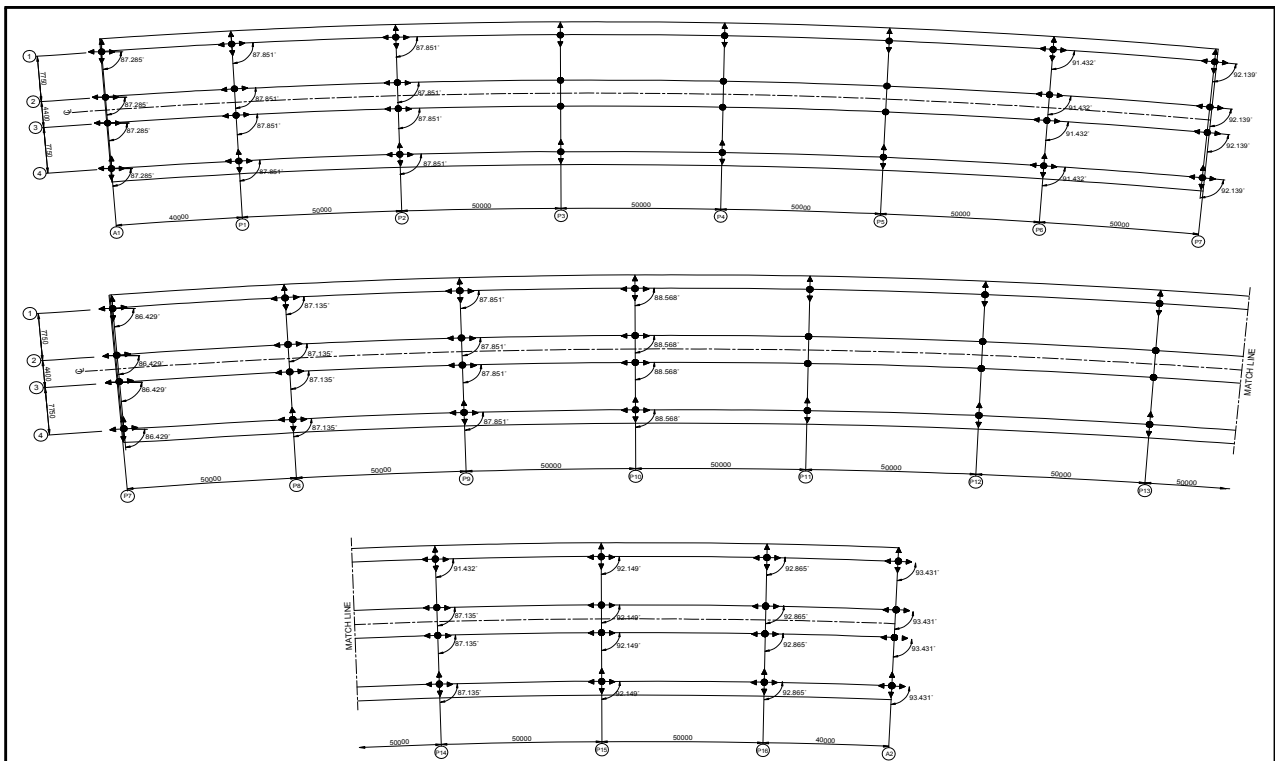

【그림 3-10】 금성교(부산) 교량받침 배치도

가. 외관조사

1) 외관조사 결과

- 금회 교량받침 조사결과, 받침본체 점부식, 받침콘크리트 및 몰탈 균열 등의 손상이 조사되었다.
- 교량 받침장치의 본체와 Soleplate에 국부적으로 점부식 및 녹발생이 조사되었다. 이는 외측면을 통한 우수유입이 가장 주요 원인으로 판단되며, 부식정도는 심한 상태가 아닌 것으로 재도장을 실시하기 보다는 지속적인 주의관찰이 필요할 것으로 판단된다.
- 받침콘크리트, 받침 몰탈에 발생한 균열은 건조수축에 의한 비구조적인 손상으로 판단되며, 손상정도가 경미하여 보수의 긴급성은 없으나, 내구성확보를 위해 0.3mm미만 균열은 표면보수, 0.3mm이상 균열은 주입보수가 필요할 것으로 판단된다.

【표 3-11】 부산방향 - 교량받침 외관조사 결과

구분	받침본체					받침모르타르			
	받침부식 (㎡)		볼트부식	Soleplate부식 (㎡)		균열 Cw=0.3mm미만 (m)		균열 Cw=0.3mm이상 (m)	
	물량	개소	개소	물량	개소	물량	개소	물량	개소
P1	0.02	2	—	—	—	—	—	—	—
P2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P3	—	—	—	—	—	0.80	4	—	—
P4	0.02	1	—	—	—	1.60	8	—	—
P5	—	—	—	—	—	1.20	6	—	—
P6	—	—	—	—	—	1.20	6	—	—
P7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P8	—	—	—	0.10	1	3.00	15	—	—
P9	—	—	—	—	—	3.40	17	—	—
P10	—	—	—	—	—	4.20	21	—	—
P11	—	—	3	—	—	3.60	18	—	—
P12	—	—	3	—	—	4.10	16	—	—
P13	—	—	—	0.04	1	—	—	7.60	18
P14	—	—	—	0.20	1	3.60	18	—	—
P15	—	—	—	—	—	4.50	18	—	—
P16	—	—	—	—	—	1.00	5	—	—
합계	0.04	3	6	0.34	3	32.2	152	7.60	18

2) 손상별 원인분석

			
현 황	◦P4 받침장치 Sh2 받침부식	현 황	◦P7 받침장치 Sh3 받침장치 부식
원 인	◦공용기간 증가 및 외부 우수유입	원 인	◦공용기간 증가 및 외부 우수유입
대 책	◦주의관찰	대 책	◦주의관찰
			
현 황	◦P9 받침장치 Sh2 물탈균열	현 황	◦P13 받침장치 Sh1 물탈균열
원 인	◦건조수축 및 온도변화	원 인	◦건조수축 및 온도변화
대 책	◦표면보수	대 책	◦표면보수

3) 기 점검결과와의 비교 · 분석

- 기 진단 시 일부 받침부식, Soleplate 부식, 볼트부식, 물탈균열 등의 손상이 조사되었으며, 금회 진단 시 대체적으로 동일한 손상으로 조사되었다.

4) 검토의견

- 받침장치에 발생한 받침부식, Soleplate 부식은 손상규모 및 범위가 경미하여 재도장 등에 보수를 실시하기 보다는 지속적인 점검을 통해 주의관찰이 필요할 것으로 판단된다.

나. 연단거리 검토

- 교각의 교좌면은 상부구조로부터 집중하중을 받는 부위이고, 지진시에는 큰 수평력이 작용하는 곳이다. 연단거리가 짧으면 고정단에서는 콘크리트 구체 또는 교량받침이 파손될 수 있고, 가동단에서는 최악의 경우 받침이 벗어나 거더가 낙하할 수도 있다.
- 상부구조의 길이에 따라 ‘도로교설계기준(2010, 국토교통부)’에서는 최소값을 규정하고 있다.

– 거더의 경간길이 100m 이하 : $S(\text{mm}) = 200 + 5L$

– 거더의 경간길이 100m 이상 : $S(\text{mm}) = 300 + 4L$


여기서, L은 경간길이(m)

1) 연단거리 산출

– 거더 경간길이(L=40.0m) : $200 + 5 \times 40.0 = 400(\text{mm})$

– 거더 경간길이(L=50.0m) : $200 + 5 \times 50.0 = 450(\text{mm})$

2) 연단거리 측정방법

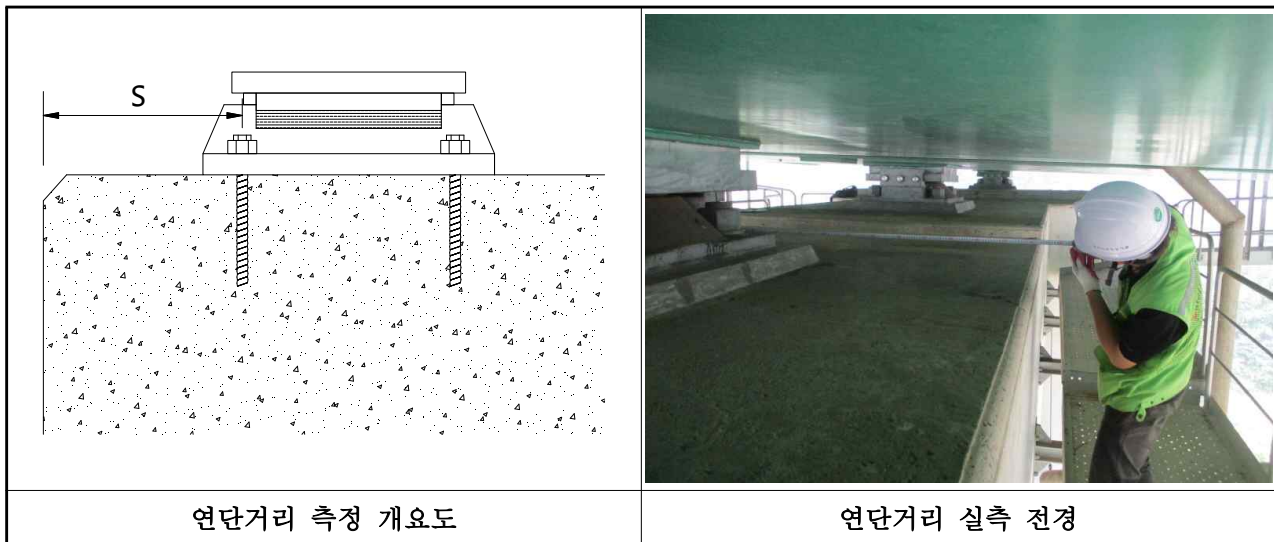

【그림 3-11】 부산방향 - 연단거리 측정방법

3) 연단거리 측정결과

- 각 지점별 받침에 대한 연단거리 측정 결과, 실측 연단거리가 계산 연단거리를 상회하고 있는 것으로 측정되어 도로교설계기준 연단거리 최소규정을 만족하고 있는 것으로 검토되었다.
- 연단거리의 부족으로 인한 교량받침의 손상 및 낙교 문제가 없다고 판단되므로 지속적인 유지관찰이 필요한 것으로 판단된다.

【표 3-12】 부산방향 - 연단거리 측정결과

구 분		경간장 (m)	계산 연단거리 (mm)	실측 연단거리(mm)				검토 결과
				G1		G2		
				Sh1	Sh3	Sh2	Sh4	
A1	중점측	40	400.0	1010	—	1010		O.K
P1	시점측	40	400.0	1020	—	1000		O.K
	중점측	50	450.0	1010	—	1030		O.K
P2	시점측	50	450.0	1020	—	1015		O.K
	중점측	50	450.0	1010	—	1025		O.K
P3	시점측	50	450.0	993	—	1302		O.K
	중점측	50	450.0	1030	—	1020		O.K
P4	시점측	50	450.0	1035	—	1040		O.K
	중점측	50	450.0	1010	—	998		O.K
P5	시점측	50	450.0	1023	—	1042		O.K
	중점측	50	450.0	1010	—	998		O.K
P6	시점측	50	450.0	1010	—	1010		O.K
	중점측	50	450.0	1030	—	1040		O.K
P7	시점측	50	450.0	620	—	650	—	O.K
	중점측	50	450.0	—	620	—	620	O.K
P8	시점측	50	450.0	995	—	1010	—	O.K
	중점측	50	450.0	1035	—	1030	—	O.K
P9	시점측	50	450.0	1000	—	970	—	O.K
	중점측	50	450.0	1020	—	1050	—	O.K
P10	시점측	50	450.0	1020	—	1020	—	O.K
	중점측	50	450.0	1020	—	1050	—	O.K
P11	시점측	50	450.0	1010	—	1025	—	O.K
	중점측	50	450.0	1020	—	1010	—	O.K
P12	시점측	50	450.0	1020	—	1030	—	O.K
	중점측	50	450.0	1010	—	990	—	O.K
P13	시점측	50	450.0	920	—	940	—	O.K
	중점측	50	450.0	1010	—	970	—	O.K
P14	시점측	50	450.0	1010	—	1020	—	O.K
	중점측	50	450.0	1020	—	1020	—	O.K
P15	시점측	50	450.0	1010	—	1020	—	O.K
	중점측	50	450.0	1010	—	1020	—	O.K
P16	시점측	50	450.0	1000	—	1020	—	O.K
	중점측	40	400.0	1030	—	1000	—	O.K
A2	시점측	40	400.0	930	—	910	—	O.K

다. 교량받침 이동량 검토

- 교량받침은 포트받침으로 현재 여유량을 실측함으로써 온도 변화와 활하중에 의한 거더의 처짐에 따른 신축 시 이동량 부족으로 인한 받침의 기능 저하 여부를 검토하고자 하였다.
- 이동량 검토 결과, 받침장치의 경우 신축 여유량 및 수축여유량이 부족하지 않은 양호한 상태로 평가되었고, 사용성에는 문제가 없는 것으로 판단된다.



【표 3-13】 부산방향 - 교량받침 가동상태 검토결과

구 분		실측이동량(㎜)		변동량(㎜)		비 고
		1차	2차	실측치	이론치	
A1	Sh1	20(A1)	10(A1)	10	30.7	1차:26.3℃ 2차:8.0℃ 온도차:18.3℃
	Sh2	20(A1)	10(A1)	10		
P1	Sh1	15(A1)	5(A2)	10	22.0	1차:26.3℃ 2차:8.0℃ 온도차:18.3℃
	Sh2	15(A1)	20(A2)	-5		
P2	Sh1	25(A1)	20(A2)	5	11.0	1차:26.3℃ 2차:8.0℃ 온도차:18.3℃
	Sh2	50(A1)	20(A2)	30		
P3	고정단					
P4	고정단					
P5	고정단					
P6	Sh1	20(A2)	10(A1)	10	11.0	1차:26.3℃ 2차:8.0℃ 온도차:18.3℃
	Sh2	20(A2)	5(A2)	15		
P7 A1측	Sh1	50(A2)	30(A2)	20	22.0	1차:26.3℃ 2차:8.0℃ 온도차:18.3℃
	Sh2	40(A2)	20(A2)	20		

【표 3-13】 부산방향 - 교량받침 가동상태 검토결과(계속)

구 분		실측이동량(㎜)		변동량(㎜)		비 고
		1차	2차	실측치	이론치	
P7 A2측	Sh1	65(A1)	10(A1)	55	43.9	1차:26.3℃ 2차:8.0℃ 온도차:18.3℃
	Sh2	65(A1)	10(A1)	55		
P8	Sh1	10(A1)	15(A2)	-5	32.9	1차:26.3℃ 2차:8.0℃ 온도차:18.3℃
	Sh2	5(A1)	0	5		
P9	Sh1	15(A1)	10(A1)	5	22.0	1차:26.3℃ 2차:8.0℃ 온도차:18.3℃
	Sh2	10(A1)	10(A1)	0		
P10	Sh1	25(A1)	10(A2)	15	11.0	1차:26.3℃ 2차:8.0℃ 온도차:18.3℃
	Sh2	35(A1)	0	35		
P11	고정단					
P12	고정단					
P13	고정단					
P14	Sh1	20(A2)	0	20	11.0	1차:26.3℃ 2차:8.0℃ 온도차:18.3℃
	Sh2	8(A2)	8(A2)	0		
P15	Sh1	25(A2)	30(A1)	-5	22.0	1차:26.3℃ 2차:8.0℃ 온도차:18.3℃
	Sh2	25(A2)	30(A1)	-5		
P16	Sh1	1(A2)	40(A1)	-39	32.9	1차:26.3℃ 2차:8.0℃ 온도차:18.3℃
	Sh2	2(A2)	10(A1)	-8		
A2	Sh1	20(A2)	10(A2)	10	41.7	1차:26.3℃ 2차:8.0℃ 온도차:18.3℃
	Sh2	20(A2)	10(A2)	10		
※ 1차 측정 : 2016년 08월 03일(26.3℃) / 2차 측정 : 2016년 11월 11일(8.0℃)						

【표 3-14】 부산방향 - 교량받침 이동량 산정

구 분		온도변화 (ΔT , $^{\circ}C$)		선팽창 계수 (α)	신축거더 길이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량 (mm)	최대 받침 가동량(mm)	
		동절기	하절기			동절기	하절기		동절기 (최대 수축시)	하절기 (최대 신장시)
A1	1차	46.3	13.7	1.2×10^{-5}	140	77.8	23.0	11.11	77.8	34.1
	2차	28.0	32.0			47.0	53.8		47.0	64.9
P1	1차	46.3	13.7	1.2×10^{-5}	100	55.6	16.4	-	55.6	16.4
	2차	28.0	32.0			33.6	38.4		33.6	38.4
P2	1차	46.3	13.7	1.2×10^{-5}	50	27.8	8.2	-	27.8	8.2
	2차	28.0	32.0			16.8	19.2		16.8	19.2
P3	1차	고정단								
	2차									


	오드 베타			오드 베타에 의하		최대
--	-------	--	--	-----------	--	----

【표 3-15】 부산방향 - 교량받침 가동여유량 검토결과

구 분		점검당시 실측이동량(㎜)	최대 받침 이동량(㎜)		실측 받침 가동여유량(㎜)		받침이동 허용량 (㎜)	검토 결과
			최대 수축 이동량	최대 신장 이동량	수축 여유량	신장 여유량		
A1	Sh1	20(A1)/10(A1)	77.8/47.0	34.1/64.9	180/170	140/150	±160	O.K
	Sh2	20(A1)/10(A1)			180/170	140/150		O.K
P1	Sh1	15(A1)/5(A2)	55.6/33.6	16.4/38.4	240/230	210/220	±225	O.K
	Sh2	15(A1)/20(A2)			240/205	210/245		O.K
P2	Sh1	25(A1)/20(A2)	27.8/16.8	8.2/19.2	250/205	200/245	±225	O.K
	Sh2	50(A1)/20(A2)			275/205	175/245		O.K
P3	고정단							
P4	고정단							
P5	고정단							
P6	Sh1	20(A2)/10(A1)	27.8/16.8	8.2/19.2	245/215	205/235	±225	O.K
	Sh2	20(A2)/5(A2)			245/230	205/220		O.K
P7 A1측	Sh1	50(A2)/30(A2)	55.6/33.6	27.5/49.5	275/255	175/195	±225	O.K
	Sh2	40(A2)/20(A2)			265/245	185/205		O.K
P7 A2측	Sh1	65(A1)/10(A1)	111.1/67.2	44.0/87.9	290/235	160/215	±225	O.K
	Sh2	65(A1)/10(A1)			290/235	160/215		O.K
P8	Sh1	10(A1)/15(A2)	83.3/50.4	24.7/57.6	235/205	215/240	±225	O.K
	Sh2	5(A1)/0			230/225	220/225		O.K
P9	Sh1	15(A1)/10(A1)	55.6/33.6	16.4/38.4	240/235	210/215	±225	O.K
	Sh2	10(A1)/10(A1)			235/235	215/235		O.K
P10	Sh1	25(A1)/10(A2)	27.8/16.8	8.2/19.2	250/215	200/235	±225	O.K
	Sh2	35(A1)/0			260/225	190/225		O.K
P11	고정단							
P12	고정단							
P13	고정단							
P14	Sh1	20(A2)/0	27.8/16.8	8.2/19.2	180/160	140/160	±160	O.K
	Sh2	8(A2)/8(A2)			168/168	152/152		O.K
P15	Sh1	25(A2)/30(A1)	55.6/33.6	16.4/38.4	185/130	135/190	±160	O.K
	Sh2	25(A2)/30(A1)			185/130	135/190		O.K
P16	Sh1	1(A2)/40(A1)	83.3/50.4	24.7/57.6	161/120	159/200	±160	O.K
	Sh2	2(A2)/10(A1)			162/150	158/170		O.K
A2	Sh1	20(A2)/10(A2)	105.6/63.8	42.31/68.7	180/170	140/150	±160	O.K
	Sh2	20(A2)/10(A2)			180/170	140/150		O.K
주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K								

3.2.4 신축이음장치

- 신축이음 장치는 온도변화에 의한 신축거동, 교면수의 하부유입을 막는 차수기능을 하는 부재로써 현장 조사 시 이러한 기능성 저하여부, 내구성 측면, 차량 주행 안전성 등에 대해 중점적으로 조사하였다.
- 금성교(부산)의 신축이음장치는 A1, P7, A2에 강뿔거 조인트 및 레일 조인트로 설치되어 있으며, 신축이음 배치 현황은 다음과 같다.

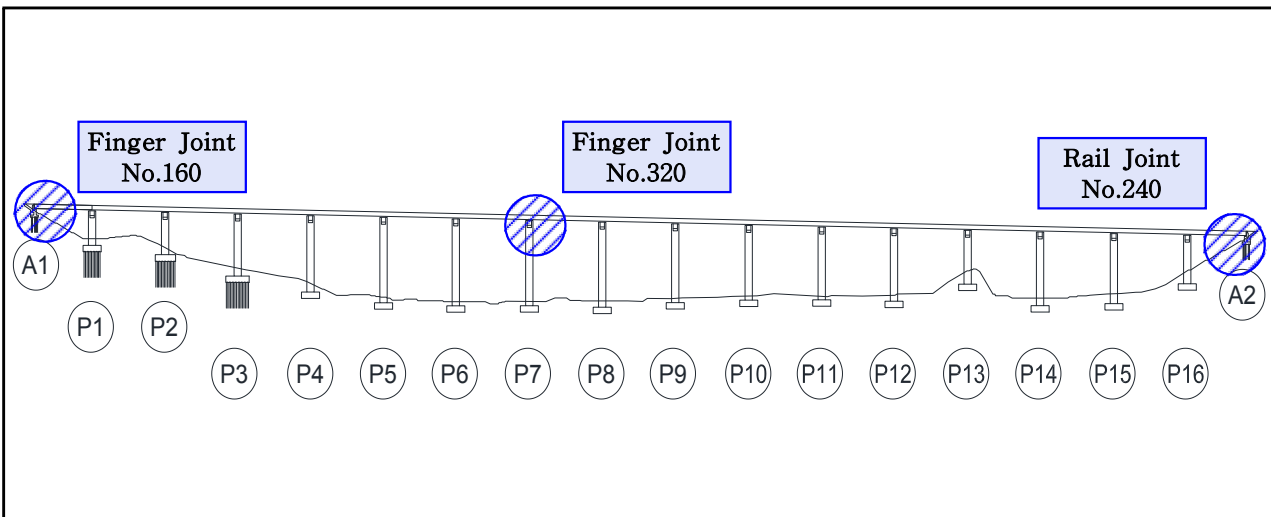

【그림 3-12】 부산방향 - 신축이음 배치도

가. 외관조사

1) 외관조사 결과

- 신축이음장치 외관조사 결과 강재부식, 후타재 균열, 이물질퇴적, 차수판 덮개 유실 등의 손상이 조사되었다.

- 후타재에 발생한 균열, 건조수축 및 온도변화에 의해 발생한 비구조적인 균열로 판단되며, 발생한 균열폭에 따라 0.3mm미만 균열은 표면보수, 0.3mm이상 균열은 내구성확보를 위해 주입보수를 실시하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.
- 발생한 신축이음장치 강재부식, 이물질퇴적은 공용기간 증가와 외부 환경적 영향에 의해 발생한 손상으로 판단되며, 강재부식은 신축이음장치 사용성에 문제가 없을 것으로 지속적인 주의관찰이 필요하다. 또한 신축이음장치 유간사이의 이물질퇴적으로 인해 신축거동에 영향을 받지 않도록 주기적인 청소가 필요할 것으로 판단된다.
- 교대 A1 신축이음장치에 발생한 차수판 덮개 유실은 공용기간 증가와 외부충격에 의해 발생한 손상으로 재설치를 통하여 외부 우수유입을 차단하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.

【표 3-16】 부산방향 - 신축이음장치 외관조사 결과

구분	균열				표면열화			
	균열		균열		부식(m')	이물질퇴적(m')		차수판덮개 유실
	Cw=0.3mm미만(m)		Cw=0.3mm이상(m)					
	물량	개소	물량	개소	개소	물량	개소	개소
A1	2.20	6	5.70	9	－	3.00	1	1
P7	2.80	7	10.80	27	－	2.00	1	－
A2	0.40	1	6.40	11	2	4.50	2	－
합계	5.40	14	22.90	47	2	9.50	4	1

2) 손상별 원인분석



현 황	◦A1 신축이음장치 후타재 균열(0.5mm/0.8m)	현 황	◦A1 신축이음장치 차수판 덮개 유실
원 인	◦건조수축 및 온도변화	원 인	◦장기공용 증가, 노후화 및 외부충격
대 책	◦주입보수	대 책	◦재설치


			
현 황	◦P7 신축이음장치 이물질퇴적	현 황	◦A2 신축이음장치 부식
원 인	◦장기공용 증가	원 인	◦장기공용 증가 및 외부 우수유입
대 책	◦청소	대 책	◦주의관찰

3) 기 점검결과와의 비교 · 분석

- 기 진단 외관조사 결과, 신축이음장치 부식과 후타재 균열, 차수판 볼트탈락, 이물질퇴적, 신축이음장치 누수 등의 손상이 조사되었으며, 금회 진단 시 대체적으로 동일한 것으로 조사되었다.

4) 검토의견


- 신축이음장치에 발생한 부식은 지속적인 주의관찰이 필요하며, 후타재 균열 중에 폭0.5mm 균열이 조사되었으며, 내구성확보를 위해 주입보수가 필요하다.
- P7 교각에 설치된 신축이음장치 본체부에서 단차 $h=5.0\text{mm}$ 조사되었으며, 이는 신축이음 설치 시 레벨 오차로 판단된다. 신축이음 단차는 차량주행 중 운전자의 불편함을 줄 수 있으므로 지속적인 점검을 통해 단차의 변화 여부 확인이 필요할 것으로 판단된다.

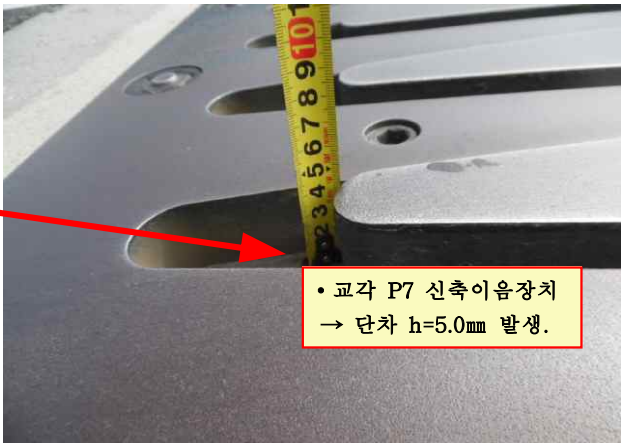			
		• 교각 P7 신축이음장치 → 단차 $h=5.0\text{mm}$ 발생.	
현 황	◦지속적인 점검을 통한 주의관찰(단차의 변화여부 확인)		

나. 신축이음 신축거동상태 검토

- 본 교량의 신축거동상태를 확인하기 위해 신축이음장치, 바닥판 및 거더 상·하부에 대한 유간을 측정하였고, 이론 변동량과의 비교를 통해 신축거동상태를 검토하였다. 또한, 측정된 유간으로부터 최대 온도 상승 시 신장량과 최저 온도 하강 시 수축량을 계산하여 유간확보 여부를 검토하였다.

1) 신축이음 유간 측정방법

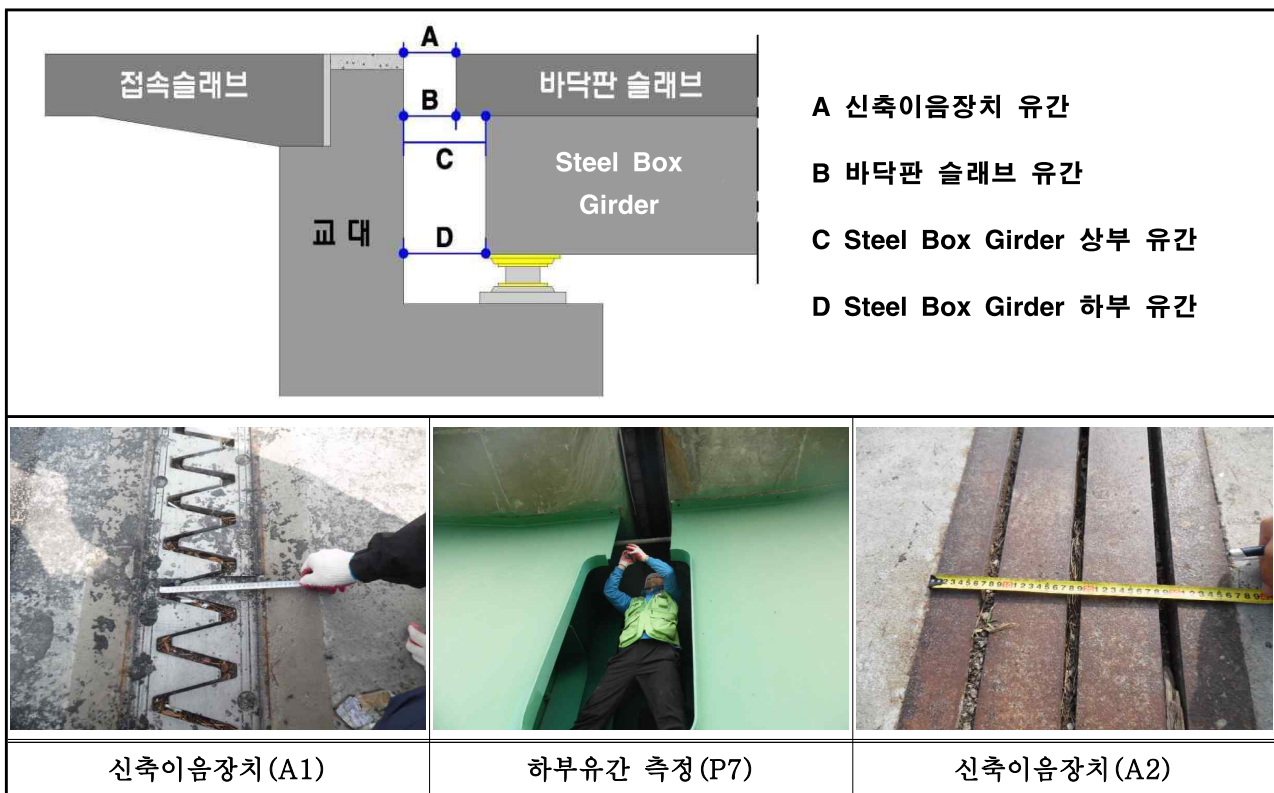

【그림 3-13】 부산방향 - 신축이음 유간 측정방법

2) 신축이음 유간 측정방법

【표 3-17】 부산방향 - 신축이음 유간 측정결과

측정위치	측정값(mm)								비고
	신축이음장치(A)		바닥판(B)		거더상부(C)		거더하부(D)		
	1차	2차	1차	2차	1차	2차	1차	2차	
Finger Joint (A1)	20	37	100	130	150	170	150	180	
Rail Joint (P7)	80	130	340	420	400	450	330	420	
Rail Joint (A2)	40	103	300	350	400	450	400	450	
※ 1차 측정 : 16년 8월 22일(28.6℃) / 2차 측정 : 16년 11월 11일(8.0℃)									

[illegible][illegible]

【표 3-20】 부산방향 - 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동여유량 검토결과(1차)

구 분		계산 이동량(mm)		점검당시 실측유간(mm) ③	허용량 (mm) ④	신축 여유량(mm)		검토 결과
		최대 수축시 ①	최대 신장시 ②			최대 수축시 ④-(①+③)	최대 신장시 ③-②	
A1	신축이음장치	81.6	30.3	20	160	68.4	-10.3	N.G
	바닥판 단부			100	-	-	69.7	O.K
	거더 상부			150		-	119.7	O.K
	거더 하부			150		-	119.7	O.K
P7	신축이음장치	169.1	50.8	80	320	70.9	29.2	O.K
	바닥판 단부			340	-	-	289.2	O.K
	거더 상부			400		-	349.2	O.K
	거더 하부			330		-	279.2	O.K
A2	신축이음장치	110.8	37.1	40	240	109.2	2.9	O.K
	바닥판 단부			300	-	-	262.9	O.K
	거더 상부			400		-	362.9	O.K
	거더 하부			400		-	362.9	O.K

주) 판정 : $0.0\text{mm} \leq \text{신축 여유량} \leq \text{허용량} \Rightarrow \text{O.K}$

【표 3-21】 부산방향 - 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동여유량 검토결과(2차)

구 분		계산 이동량(mm)		점검당시 실측유간(mm) ③	허용량 (mm) ④	신축 여유량(mm)		검토 결과
		최대 수축시 ①	최대 신장시 ②			최대 수축시 ④-(①+③)	최대 신장시 ③-②	
A1	신축이음장치	47.0	64.9	37	160	76.0	-27.9	N.G
	바닥판 단부			130	-	-	65.1	O.K
	거더 상부			180		-	115.1	O.K
	거더 하부			180		-	115.1	O.K
P7	신축이음장치	97.4	122.5	130	320	92.6	7.5	O.K
	바닥판 단부			410	-	-	287.5	O.K
	거더 상부			470		-	347.5	O.K
	거더 하부			410		-	287.5	O.K
A2	신축이음장치	63.8	84.1	103	240	92.1	18.9	O.K
	바닥판 단부			340	-	-	255.9	O.K
	거더 상부			440		-	355.9	O.K
	거더 하부			440		-	355.9	O.K

주) 판정 : $0.0\text{mm} \leq \text{신축 여유량} \leq \text{허용량} \Rightarrow \text{O.K}$

다. 검토의견

- 본 교량의 신축거동상태를 확인하기 위해 신축이음장치, 바닥판 및 거더 상·하부에 대한 유간을 측정하기 위하여 8월(28.6℃), 11월(8.0℃)에 2회 측정하였다.

- 상부구조의 온도변화에 의한 신축거동에 따른 신축유간의 여유량 확보여부 검토결과, 교대 A2은 신축유간의 여유량은 충분한 것으로 검토되었으나, A1의 신축이음장치 유간이 부족한 것으로 평가되었다.
- A1 신축이음장치 발생한 유간 부족은 시공불량(설치 시 온도 미 반영), 공용기간 증가에 따른 이물질퇴적으로 인해 거동 미흡 등 복합적인 원인으로 발생한 것으로 판단된다.
- 신장 여유량이 부족하여 온도에 의한 바닥판 팽창 시 신축이음장치에 응력집중으로 후타재, 교대 홍벽, 바닥판 단부에도 2차적인 손상이 발생 할 수 있으며, 교대 A1 신축이음장치는 교량의 내구성확보를 위해 교체가 필요 할 것으로 판단된다.

3.2.5 교면포장

- 바닥판 상면에 위치하여 차량에서 발생하는 진동을 흡수·분산시키고, 외부의 불리한 환경조건에 대해서 바닥판을 보호하는 역할을 하는 교면포장은 아스콘 포장으로 시공되어 있다. 아스콘 포장은 연성포장으로서 승차감 및 진동소음에 좋으나, 유지 관리 시 손상에 따라 보수보강 비용이 증가되는 단점을 가지고 있다.



교면포장 전경

【그림 3-14】 금성교(부산) 교면포장 전경

1) 외관조사 결과

- 교면포장 외관조사 결과, 전반적으로 재포장을 실시하여 양호한 상태로 조사되었으나, 일부 아스콘균열, 아스콘 망상균열, 아스콘 파손 등의 손상이 조사되었다.
- 발생한 아스콘 균열은 시공이음에서 발생하였으며, 이는 교면포장 공사 시 전 구간 통제가 아닌 부분 통제하여 재포장을 실시하여 주행차량의 영향, 아스콘 품질 미흡 등에

의해 발생한 균열로 판단된다.

- S7 교면포장에 발생한 아스콘 파손은 포트홀, 패임 등의 손상이 발생하여 부분재포장을 실시하였으나 다짐불량, 아스콘 품질 미흡 등에 의해 발생한 손상으로 판단된다.
- 일부 발생한 아스콘 망상균열은 손상규모, 형상 등을 보아 재포장 시 온도의 영향과 아스콘 품질 미흡 등에 의해 발생한 균열로 손상크기가 경미하고 주행차량에 영향을 미칠만한 손상은 아닌 것으로 지속적인 유지관찰이 필요할 것으로 판단된다.

【표 3-22】 부산방향 - 교면포장 외관조사 결과

구분	균열		열화 및 손상	
	아스콘 망상균열(m')		포트홀(m')	
	물량	개소	물량	개소
S1	0.02	1	—	—
S2	—	—	—	—
S3	—	—	—	—
S4	—	—	—	—
S5	—	—	—	—
S6	—	—	—	—
S7	—	—	1.00	1
S8	—	—	—	—
S9	—	—	—	—
S10	—	—	—	—
S11	—	—	—	—
S12	—	—	—	—
S13	—	—	—	—
S14	—	—	—	—
S15	—	—	—	—
S16	—	—	—	—
S17	—	—	—	—
합계	0.02	1	1.00	1

2) 손상별 원인분석

			
현 황	◦S2 교면포장 아스콘 시공이음부 균열	현 황	◦S7 교면포장 아스콘 파손
원 인	◦주행차량 및 아스콘 품질 미흡	원 인	◦시공불량
대 책	◦주의관찰	대 책	◦주의관찰

3) 기 점검결과와의 비교 · 분석

- 기 진단 시 외관조사 결과 아스콘 망상균열, 소성변형, 아스콘 침하 등의 손상이 조사되었으며, 금회 진단 시 조사결과 손상규모 진전 없이 전체적으로 동일한 손상으로 조사되었다.

4) 검토의견

- 교면포장부에 국부적으로 발생한 균열은 시공초기에 발생한 손상으로 차량 주행성 저하는 미미한 상태이므로 지속적인 점검을 통해 손상의 변화 여부 확인이 요구된다.

3.2.6 기타부재

가. 배수시설

- 배수시설은 우수 유입에 따른 열화방지를 위해 일정한 곳으로 물을 배출하기 위한 시설로서, 금성교(부산)의 배수시설은 각각의 경간 상부에 설치된 집수구를 통하여 STEEL Pipe 배수관을 따라 하부로 배수되도록 설치되어 있다
- 금성교(부산)은 총 34개소의 배수시설이 구성되어 있으며, 바닥판 종방향 조인트에서 하면측과 교각 기둥부 측으로 연결형 배수관이 설치되어 있다.
- 교대 A1 사면측으로 U형 배수로 설치되어 있으며, 원활한 배수가 이루어지도록 배수로 상태는 양호한 것으로 조사되었다.



【그림 3-15】 금성교(부산) 배수시설 전경

1) 외관조사 결과

- 배수시설 외관조사 결과 균열, 부식, 배수관 지지대 파손, 막힘 등의 손상이 조사되었다.
- 교면포장부 발생한 배수구 막힘은 공용기간 증가에 따른 이물질 퇴적으로 인해 발생한 손상으로 원활한 배수와 체수로 인해 차량의 주행성에 영향을 미치지 않기 위해 주기적인 청소가 필요할 것으로 판단된다.
- 배수관 지지대 파손 및 부식은 공용기간 증가, 외부 우수유입, 주행차량의 진동 등으로 인해 발생한 손상으로 배수관 낙하, 2차 피해 등을 막기 위해 지지대 재설치가 필요할 것으로 판단된다.

【표 3-23】 부산방향 - 배수시설 외관조사 결과

구분	표면열화					
	부식	탈락	길이부족	지지대파손	막힘	매물
	개소	개소	개소	개소	개소	개소
S1	—	1	—	4	—	—
S2	1	—	—	1	—	—
S3	—	—	—	1	—	—
S4	—	—	—	—	—	—
S5	—	—	—	1	—	—
S6	9	—	—	—	—	—
S7	—	—	—	—	—	—
S8	—	—	—	1	—	—
S9	7	—	—	—	—	—
S10	8	—	—	—	—	—
S11	8	—	1	—	—	—

【표 3-23】 부산방향 - 배수시설 외관조사 결과(계속)

구분	표면열화					
	부식	탈락	길이부족	지지대파손	막힘	매물
	개소	개소	개소	개소	개소	개소
S12	—	—	—	3	—	1
S13	—	—	—	—	1	—
S14	—	—	—	2	—	—
S15	8	—	—	—	—	—
S16	4	—	—	8	—	—
S17	2	2	2	—	2	—
합계	47	3	3	21	3	1

2) 손상별 원인분석

			
현황	◦A1 교대 홍벽 배수관탈락	현황	◦S13 교면포장부 배수구 막힘
원인	◦공용기간 증가에 따른 노후화	원인	◦공용기간 증가에 따른 이물질퇴적
대책	◦재설치	대책	◦청소
			
현황	◦S3 배수관 지지대 파손	현황	◦S10 배수관 부식
원인	◦공용기간 증가 및 중차량 진동	원인	◦공용기간 증가에 따른 노후화
대책	◦재설치	대책	◦주의관찰

3) 기 점검결과와의 비교·분석


- 기 진단 시 외관조사 결과 배수관 탈락, 배수로 파손, 배수관 부식, 지지대 파손 등의 손상이 조사되었으며, 금회 진단 시 조사결과 전반적으로 동일한 손상으로 조사되었으나, 교각 P1에 발생했던 배수관탈락은 재설치하여 원활한 배수가 이루어지고 있다.

4) 검토의견

- 교면포장부 설치된 배수구는 이물질 퇴적으로 일부 막힘 등이 발생하였으나, 연결형 배수관은 이물질 및 토사 등이 퇴적되어 있지 않은 것으로 조사되었다. 공용기간 증가, 재료적 특성, 환경적 영향에 의해 배수관 부식, 지지대 탈락 및 파손 등이 발생할 수 있으나, 배수관 사용성 확보를 위해 배수관 지지대 재설치가 요구된다.

나. 방호벽 및 중앙분리대

자동차의 차도이탈 방지, 사고 시 완충작용 등의 기능을 하는 방호벽은 철근콘크리트 구조로 신축이음부에는 차수판이 설치되어 있다.

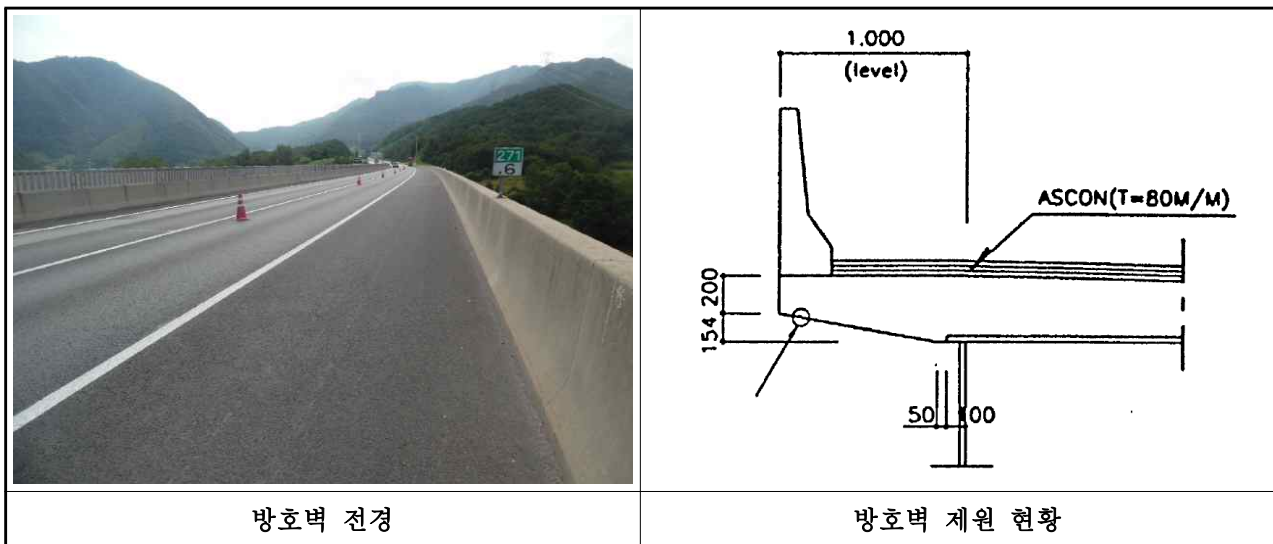

【그림 3-16】 금성교(부산) 방호벽 전경 및 제원

1) 외관조사 결과

- 방호벽 및 중앙분리대 외관조사 결과 균열 및 망상균열, 박리 및 박락, 백태, 파손 등의 손상이 다수 조사되었다.
- 발생한 균열과 망상균열은 건조수축 및 온도변화에 따른 콘크리트 신축으로 인하여 발생한 손상으로 판단되며, 균열 폭에 따라 0.3mm미만 균열은 표면보수, 0.3mm이상 균열은 주입보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

- 파손, 박리 및 박락 등의 손상은 온도변화에 따른 콘크리트 신축, 시공불량, 다짐불량, 표면열화 국부적인 외력의 작용으로 인하여 발생한 손상으로 판단되며, 내구성확보를 위해 단면보수가 적절할 것으로 판단된다.
- 국부적으로 발생한 철근노출은 콘크리트 피복두께 부족과 콘크리트 치밀성 부족에 의해 발생한 손상으로 방청을 동반한 단면보수가 필요하다.

【표 3-24】 부산방향 - 방호벽 및 중앙분리대 외관조사 결과

구분	콘크리트							
	균열 Cw=0.3mm미만(m)		균열 Cw=0.3mm이상(m)		망상균열 Cw=0.3mm미만(m')		파손(m')	
	물량	개소	물량	개소	물량	개소	물량	개소
S1	7.20	12	2.60	4	3.60	1	-	-
S2	11.2	32	10.5	15	-	-	-	-
S3	15.0	41	5.80	11	-	-	-	-
S4	8.20	21	9.00	18	-	-	-	-
S5	8.00	18	6.50	10	-	-	-	-
S6	8.20	19	9.80	16	-	-	-	-
S7	12.50	31	5.40	7	-	-	-	-
S8	6.05	12	11.50	15	-	-	0.01	1
S9	10.8	18	5.80	8	-	-	-	-
S10	5.70	12	0.60	1	-	-	-	-
S11	6.90	17	0.10	1	-	-	-	-
S12	6.70	12	3.00	4	-	-	-	-
S13	4.90	11	2.20	3	-	-	-	-
S14	9.90	19	0.60	1	-	-	-	-
S15	6.40	13	1.40	2	-	-	0.02	1
S16	3.00	5	10.50	14	-	-	-	-
S17	0.90	3	10.10	12	-	-	-	-
합계	131.55	296	95.40	142	3.60	1	0.03	2

【표 3-24】 부산방향 - 방호벽 및 중앙분리대 외관조사 결과(계속)

구분	콘크리트							
	균열 및 백태(m)		백태(m')		박리(m')		철근노출(m')	
	물량	개소	물량	개소	물량	개소	물량	개소
S1	-	-	-	-	0.32	1	-	-
S2	-	-	-	-	0.11	2	0.15	2
S3	2.20	3	-	-	0.03	2	0.01	1
S4	0.25	1	-	-	0.06	2	-	-
S5	-	-	-	-	0.04	1	-	-
S6	6.00	1	-	-	-	-	-	-
S7	-	-	-	-	0.05	3	-	-
S8	-	-	-	-	0.15	3	-	-
S9	-	-	-	-	0.02	1	-	-
S10	1.00	1	0.54	3	-	-	-	-
S11	1.00	1	-	-	0.13	4	0.14	2
S12	-	-	-	-	0.61	12	-	-
S13	-	-	-	-	0.04	1	-	-
S14	-	-	-	-	-	-	-	-
S15	-	-	-	-	-	-	-	-
S16	-	-	-	-	-	-	-	-
S17	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	10.45	7	0.54	3	1.56	32	0.30	5

2) 손상별 원인분석

			
현 황	◦S2 방호벽 철근노출	현 황	◦S3 중앙분리대 균열 및 백태
원 인	◦콘크리트 피복두께 부족	원 인	◦균열부에 우수 유입
대 책	◦단면보수(방청)	대 책	◦표면보수

			
현 황	◦S19 방호벽 균열 (0.1mm/2.0m)	현 황	◦S9 방호벽 균열 (0.2mm/0.5m)
원 인	◦건조수축 및 온도변화	원 인	◦건조수축 및 온도변화
대 책	◦표면보수	대 책	◦표면보수
			
현 황	◦S11 중앙분리대 파손	현 황	◦S16 중앙분리대 균열 (0.3mm/0.8m)
원 인	◦외부충격	원 인	◦건조수축 및 온도변화
대 책	◦단면보수	대 책	◦주입보수

3) 기 점검결과와의 비교 · 분석

- 기 진단 시 외관조사 결과 균열, 파손, 백태, 철근노출, 박리 및 박락 등의 손상이 조사되었으며, 금회 진단 시 조사결과 손상규모 진전 없이 전체적으로 동일한 손상으로 조사되었다.

4) 검토의견

- 교량 부재에서 방호벽 및 중앙분리대는 주요부재가 아닌 기타시설이며, 교량의 미치는 영향은 작은 것으로 판단되나, 주행차량 차도이탈 방지, 사고 시 완충작용 등 2차적인 사고 발생 우려가 있으므로 발생한 손상은 적절한 보수가 이루어져야 할 것으로 판단된다.

다. 기타 부대시설

1) 점검시설

- 본 교량의 점검시설은 교대를 제외한 전 구간의 교각 코핑부 및 교량받침에 대해서 점검이 가능하도록 점검로와 바닥판 하면 및 거더외부 점검을 위해 교축방향으로 가로보에 지지된 점검로가 설치되어 있다.



교각 점검시설 전경

【그림 3-17】 금성교(부산) 기타 부대시설 전경

2) 외관조사 결과

- 점검시설 외관조사 결과 교각 점검로 및 바닥판하면에 종방향으로 설치된 점검로는 고 정상태, 강재변형 및 부식 없이 전체적으로 양호한 상태로 조사되었다.

3) 기 점검결과와의 비교·분석

- 기 진단 시 외관조사 결과 변형 및 강재부식 없이 전체적으로 양호한 상태로 조사되었 고 금회 진단 역시 손상이 없는 최상의 상태인 것으로 확인되었다.

4) 검토의견

- 점검시설은 점검 시 작업자의 안전과 근접상세 조사가 가능한 시설물로서 강재변형 및 파손이 발생하지 않도록 지속적인 주의관찰이 필요할 것으로 판단된다.

3.3 외관조사(춘천방향)

3.3.1 상부구조

가. 바닥판

- 금성교(춘천)은 총 17경간($40.0\text{m}+15@50.0\text{m}+40.0\text{m}=830.6\text{m}$)으로 구성되어 있으며, 상부구조는 강박스 거더(Steel Box Girder)로 시공되어있다. 따라서, 금성교의 바닥판하면의 경우 내측부는 데크 플레이트가 시공되어 있다.
- 외관조사는 교량 점검차량을 이용하여 근접조사를 실시하였으며, 공용 중 발생할 수 있는 손상(균열 및 백태, 누수 등)을 중점적으로 조사하였다.



【그림 3-18】 금성교(춘천) 바닥판하면 전경

1) 외관조사 결과

- 금회 진단 시 바닥판하면 손상으로는 균열, 데크 플레이트 부식 및 변형, 박리 및 박락, 백태, 재료분리, 철근노출, 마감불량 등의 손상이 발생하였다.
- S3 바닥판하면에 발생한 균열은 콘크리트가 타설되는 표면적이 큰 바닥판의 습윤 감소로 인한 콘크리트 체적변화에 따른 건조수축, 수화열에 의한 시공초기 균열로 판단되며, 균열보수인 표면보수를 실시하고 지속적인 유지관찰을 통해 재손상 발생여부 확인이 필요할 것으로 판단된다.
- 내측 바닥판하면은 데크 플레이트로 시공되어 있으며, 전반적으로 양호한 상태이나 일부 데크 플레이트 변형 및 부식 등이 조사되었다. 데크 플레이트 부식은 장기공용 증가로 인해 발생한 손상으로 단면감소는 없는 것으로 확인되었으며, 변형은 데크 플레이트 설치 시 발생한 손상으로 판단된다. 발생한 변형 및 부식에 대해 재도장 등 보수를 실

시하기 보다는 추가적인 손상발생 여부를 지속적으로 주의관찰이 필요할 것으로 판단된다.

- 바닥판하면 및 측면부에 발생한 박리 및 박락은 시공미흡이나 공용 중 반복적인 동결융해로 인해 발생한 손상으로 내구성확보를 위해 단면보수가 요구된다.
- 국부적으로 발생한 재료분리 및 철근노출은 시공 시 콘크리트 다짐불량과 콘크리트 피복두께 부족에 의해 발생한 손상으로 판단되며, 구조물의 내구성확보를 위해 단면보수와 방청을 동반한 단면보수가 필요한 것으로 판단된다.

【표 3-25】 춘천방향 - 바닥판하면 외관조사 결과

구분	균열		열화 및 손상						
	균열 Cw=0.3mm미만 (m)		데크플레이트 변형	데크플레이트 부식(m²)		박리(m²)		박락(m²)	
	물량	개소	개소	물량	개소	물량	개소	물량	개소
S1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S2	-	-	-	-	-	0.10	1	-	-
S3	1.20	1	-	-	-	0.08	2	-	-
S4	-	-	-	-	-	0.04	1	0.10	1
S5	-	-	-	-	-	1.80	1	-	-
S6	-	-	-	-	-	0.32	3	0.08	1
S7	-	-	-	0.02	2	-	-	-	-
S8	-	-	-	0.20	4	-	-	0.06	2
S9	-	-	-	0.06	1	0.02	1	-	-
S10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S12	-	-	-	0.01	1	-	-	-	-
S13	-	-	4	0.90	2	0.22	2	-	-
S14	-	-	-	0.02	1	0.15	3	-	-
S15	-	-	-	-	-	0.10	3	0.52	4
S16	-	-	-	-	-	0.05	1	0.13	2
S17	-	-	-	-	-	0.04	1	1.20	1
합계	1.20	1	4	1.21	11	2.92	19	2.09	11

【표 3-25】 춘천방향 - 바닥판하면 외관조사 결과(계속)

구분	열화 및 손상							
	균열 및 백태(m)		백태(m ²)		재료분리(m ²)		철근노출(m ²)	
	물량	개소	물량	개소	물량	개소	물량	개소
S1	-	-	-	-	-	-	-	-
S2	2.20	1	-	-	-	-	0.02	1
S3	2.50	3	-	-	-	-	-	-
S4	3.50	2	0.20	1	-	-	0.08	1
S5	-	-	1.50	1	-	-	-	-
S6	-	-	-	-	-	-	-	-
S7	-	-	-	-	0.12	1	0.01	1
S8	-	-	0.40	1	-	-	-	-
S9	-	-	-	-	-	-	-	-
S10	-	-	1.48	3	-	-	-	-
S11	-	-	-	-	-	-	0.05	2
S12	-	-	-	-	-	-	-	-
S13	-	-	-	-	-	-	-	-
S14	-	-	-	-	-	-	-	-
S15	-	-	-	-	0.06	1	0.03	1
S16	-	-	-	-	-	-	-	-
S17	-	-	-	-	0.16	1	0.03	2
합계	8.20	6	3.58	6	0.34	3	0.22	8

2) 손상별 원인분석

			
현 황	◦S2 바닥판하면 박리	현 황	◦S2 바닥판하면 박리
원 인	◦균열부에 외부 우수유입	원 인	◦콘크리트 피복두께 부족
대 책	◦단면보수	대 책	◦단면보수(방청)

			
현 황	◦S4 바닥판하면 중방향 조인트부 박리	현 황	◦S8 바닥판하면 데크 플레이트 부식
원 인	◦물끊기홈 설치 충격	원 인	◦장기공용 증가
대 책	◦주의관찰	대 책	◦주의관찰
			
현 황	◦S8 바닥판하면 박락	현 황	◦S11 바닥판하면 철근노출
원 인	◦반복적인 동결융해	원 인	◦콘크리트 피복두께 부족
대 책	◦단면보수(방청)	대 책	◦단면보수(방청)

3) 기 점검결과와의 비교 · 분석

- 기존 진단결과 조사된 손상은 데크 플레이트 부식 및 변형, 누수 및 백태, 박리 및 박락, 파손, 새집, 마감불량, 재료분리 등으로 조사되었다. 금회 진단에 따른 손상은 전반적으로 동일하나, 콘크리트 피복두께 부족에 의해 발생한 철근노출 등이 추가적으로 조사되었다.

4) 검토의견

- 바닥판하면 조사결과, 전반적으로 양호한 상태이나, 철근노출은 콘크리트 내구성확보를 위해 방청을 동반한 단면보수가 필요할 것으로 판단된다.

나. Steel Box Girder 내부

- 바닥판으로부터 전달되는 하중을 지지하고 교량받침을 통하여 하부구조로 하중을 전달해 주는 역할을 하는 거더는 휨과 전단 및 비틀림에 대한 저항력이 큰 Steel Box Girder 형식으로 시공되었다.
- Steel Box Girder 내부에 대해서는 헤드랜턴 및 서치랜턴 등을 이용하여 도보로 외관조사를 실시하였다. Steel Box Girder 조사 시 주요 용접 결함 조사, 리브 변형, 체수 현상, 볼트 부식 등을 중점적으로 조사하였다.



Steel Box Girder 내부 전경

【그림 3-19】 금성교(춘천) 거더 내부 전경


1) 외관조사 결과

- Steel Box Girder 내부는 전반적으로 양호한 상태로 조사되었으나, 일부 도장박리, 강재부식 및 볼트부식, 실링미처리, 이물질퇴적 등이 확인되었다.
- 거더 내부에 국부적으로 발생된 도장박리 및 부식은 도장 전처리 불량과 Splice부를 통한 우수유입이 주요 원인으로 판단되며, 보수방안으로 재도장이 적절할 것으로 판단된다.
- 발생한 Splice 실링재 미처리로 인해 외부에서 우수가 유입되어 도장박리, 강재부식 등을 발생시킬 수 있으므로 실링처리가 필요한 것으로 판단된다. 특히, 거더 G2 우측 북부 하단부는 우기 시 Splice 측으로 우수유입 가능성이 크며 실링처리가 요구된다.

【표 3-26】 춘천방향 - Steel Box Girder 내부 외관조사 결과

구분	열화 및 손상							
	도장박리(m²)		부식(m²)		우수유입흔적	이물질퇴적(m²)		실링재미처리
	물량	개소	물량	개소	개소	물량	개소	개소
S1	-	-	-	-	6	-	-	6
S2	-	-	-	-	8	-	-	8
S3	-	-	-	-	8	1.00	1	8
S4	-	-	-	-	8	-	-	8
S5	-	-	0.06	1	8	-	-	8
S6	-	-	0.25	6	5	-	-	8
S7	0.24	2	-	-	5	-	-	8
S8	-	-	-	-	8	-	-	8
S9	-	-	-	-	8	-	-	8
S10	0.01	1	-	-	8	-	-	8
S11	-	-	-	-	8	-	-	8
S12	-	-	-	-	8	-	-	8
S13	-	-	-	-	8	-	-	8
S14	0.01	1	-	-	8	-	-	8
S15	-	-	-	-	9	-	-	8
S16	-	-	-	-	8	-	-	8
S17	-	-	-	-	10	-	-	6
합계	0.26	4	0.31	7	131	1.00	1	132

① 손상별 원인분석

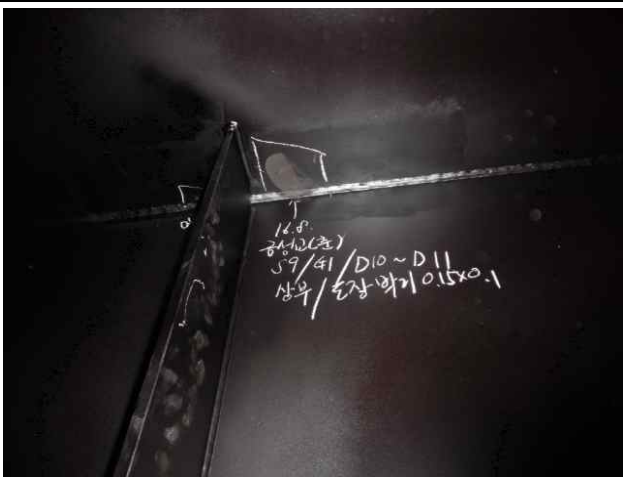			
현 황	◦S9-G1 거더내부 도장박리	현 황	◦S16-G2 거더내부 SP4 실링재 미처리
원 인	◦도장전 바탕처리 불량	원 인	◦시공불량
대 책	◦재도장	대 책	◦실링재 재설치

2) 점검결과와의 비교·분석

- 기 진단결과 조사된 손상은 부식, 편홀, 우수유입흔적, 벌집, 새집, 이물질퇴적, 도장 변색, 도장긁힘, 볼트 도장박리 등으로 조사되었으며, 금회 진단에 따른 손상은 대체적으로 동일하나, 장기공용과 도장 전처리 불량에 의해 도장박리 및 박락이 추가적으로 조사되었다. 또한 벌집, 새집 등은 구조물에 영향을 미칠만한 손상이 아닌 것으로 금회 진단 시 손상물량에 제외하였다.

3) 검토의견

- Steel Box Girder 내부는 전반적으로 양호한 상태로 조사되었으며, 적절한 보수를 통하여 향후 유지관리 해야 할 것으로 판단된다.

다. Steel Box Girder 내부 격벽

- 격벽은 Steel Box 단면이 뒤틀림에 의한 응력을 억제하기 위해 설치한 구조물로서 Steel Box Girder 내부와 동일한 방법으로 근접하여 외관조사를 실시하였다.



Steel Box Girder 내부 격벽 전경

【그림 3-20】 금성교(춘천) 거더 내부 격벽 전경

1) 외관조사 결과

- Steel Box Girder 내부의 격벽은 전체적으로 손상없이 양호한 상태로 조사되었다.

2) 기 점검결과와의 비교·분석

- 기 진단결과 조사된 손상은 표지판 파손이 조사되었으며, 금회 진단 시 표지판 파손은 구조물에 영향을 미칠만한 손상이 아닌 것으로 손상물량에서 제외하였다.

3) 검토의견

- Steel Box Girder 내부의 격벽에 지속적으로 주의관찰을 통하여 추가적인 손상 발생 여부 확인이 요구된다.

라. Steel Box Girder 외부

- Steel Box Girder 외부에 대해서는 교량점검차량을 이용하여 근접 조사하였으며, Steel Box Girder 조사 시 주요 Splice부 볼트부식, 부식, 도장박리 등을 중점적으로 조사하였다.



Steel Box Girder 외부 전경

【그림 3-21】 금성교(춘천) 거더 외부 전경


1) 외관조사 결과

- Steel Box Girder 외부에 대한 외관조사결과, 구조적인 손상은 없으나 강재변형, 도장박리 및 박락, 강재부식, 볼트부식 등의 손상이 조사되었다.
- 도장박리 및 박락, 강재부식 및 볼트부식은 공용기간 증가로 인해 교량의 노후화 및 외부영향에 의한 열화, 도장전 바탕 처리 불량 등에 의해 발생한 것으로 판단되며, 구조물의 내구성확보를 위해 표면처리 후 재도장을 실시하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.
- 발생한 강재변형은 공용 중 발생한 손상이 아니며, 거더 제작 및 거치 시 발생한 시공 불량으로 판단되며, 추가적인 손상발생 여부를 지속적인 주의관찰이 필요한 것으로 판단된다.

【표 3-27】 춘천방향 - Steel Box Girder 외부 외관조사 결과

구분	모재손상		열화 및 손상						
	변형(m)		도장박리(m²)		도장박락(m²)		부식(m²)		볼트부식
	물량	개소	물량	개소	물량	개소	물량	개소	개소
S1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S2	-	-	-	-	-	-	0.08	3	-
S3	-	-	0.02	1	-	-	-	-	-
S4	-	-	-	-	-	-	0.66	4	-
S5	-	-	-	-	-	-	0.10	2	-
S6	-	-	-	-	-	-	0.12	2	-
S7	-	-	-	-	-	-	0.04	1	-
S8	-	-	-	-	-	-	0.70	4	2
S9	-	-	-	-	0.24	1	-	-	-
S10	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S11	-	-	-	-	0.37	3	-	-	-
S12	-	-	-	-	0.20	2	0.26	6	-
S13	-	-	0.41	3	-	-	0.90	7	-
S14	-	-	-	-	-	-	0.17	9	-
S15	-	-	0.03	1	-	-	0.02	1	-
S16	0.30	1	-	-	-	-	0.14	3	-
S17	-	-	-	-	-	-	0.04	1	-
합계	0.30	1	0.46	5	0.81	6	3.23	43	3

2) 손상별 원인분석

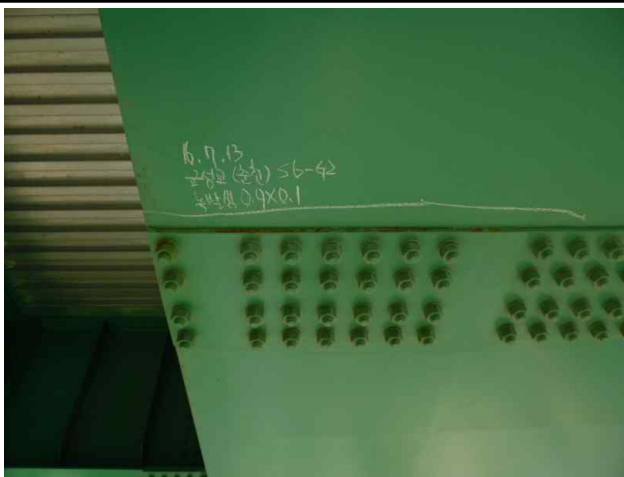			
현 황	◦S2 거더외부 하부플랜지 도장박리	현 황	◦S6-G2 거더외부 부식
원 인	◦도장전 바탕처리 불량	원 인	◦공용기간 증가 및 외부 우수유입
대 책	◦재도장	대 책	◦표면처리 후 재도장

			
현 황	◦S9-G1 거더외부 SP8 도장박리	현 황	◦S12-G2 거더외부 도장박리
원 인	◦도장전 바탕처리 불량	원 인	◦도장전 바탕처리 불량
대 책	◦재도장	대 책	◦재도장
			
현 황	◦S15-G2 거더외부 도장박리	현 황	◦S16-G2 거더외부 변형
원 인	◦도장전 바탕처리 불량	원 인	◦거치 및 제작 시 외부충격
대 책	◦재도장	대 책	◦주의관찰

3) 기 점검결과와의 비교 · 분석

- 기 진단결과 조사된 손상은 강재변형 및 부식, 도장박리 및 박락, 조류배설물 등의 손상이 조사되었으며, 금회 진단 시 조사된 손상 역시 대체로 동일한 것으로 나타났다.

4) 검토의견

- Steel Box Girder 외부는 구조적 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었으며, 적절한 보수를 통하여 향후 유지관리 해야 할 것으로 판단된다.

마. 강 가로보 및 세로보

- 공용 기간중 거더의 횡변형(좌굴)을 방지해 주며 상부에 작용하는 하중을 횡분배 시켜 주는 역할을 하는 가로보는 강재로 시공되어 있다.



강 가로보 및 세로보 전경

【그림 3-22】 금성교(춘천) 강 가로보 및 세로보 전경

1) 외관조사 결과

- 강 가로보 및 세로보에 대한 외관조사결과, 구조적인 손상은 없으나 도장박리 및 박락, 강재부식 등의 손상이 일부 조사되었다.
- 도장박리 및 박락은 공용기간 증가로 인해 교량의 노후화 및 외부영향에 의한 열화, 도장 전 바탕 처리불량 등에 의해 발생한 것으로 판단되며, 보수방안으로 재도장을 실시하는 것이 필요할 것으로 판단된다.
- 발생한 강재 부식은 장기공용과 외부노출 등에 의해 발생한 손상으로 손상규모가 다소 작으나, 내구성확보를 위해 표면처리 후 재도장이 필요하다.

【표 3-28】 춘천방향 - 강 가로보 및 세로보 외관조사 결과

구분	열화 및 손상					
	도장박리(m²)		도장박락(m²)		부식(m²)	
	물량	개소	물량	개소	물량	개소
S1	—	—	—	—	—	—
S2	—	—	—	—	—	—
S3	0.09	1	—	—	—	—
S4	—	—	—	—	—	—
S5	—	—	—	—	—	—
S6	—	—	—	—	—	—

【표 3-28】 춘천방향 - 강 가로보 및 세로보 외관조사 결과(계속)

구분	열화 및 손상					
	도장박리 (㎡)		도장박락 (㎡)		부식 (㎡)	
	물량	개소	물량	개소	물량	개소
S7	—	—	—	—	—	—
S8	—	—	—	—	0.04	1
S9	—	—	0.13	2	—	—
S10	—	—	0.04	1	—	—
S11	0.08	1	0.07	4	—	—
S12	—	—	0.18	2	—	—
S13	—	—	—	—	—	—
S14	—	—	—	—	—	—
S15	—	—	—	—	—	—
S16	—	—	—	—	—	—
S17	—	—	—	—	—	—
합계	0.17	2	0.42	9	0.04	1

2) 손상별 원인분석

			
현 황	◦S6-CB8 가로보 도장박리	현 황	◦S7-ST5 세로보 도장박리
원 인	◦도장전 바탕처리 불량	원 인	◦도장전 바탕처리 불량
대 책	◦재도장	대 책	◦재도장

3) 기 점검결과와의 비교 · 분석

- 기 진단결과 조사된 손상은 도장박리, 강재부식 등으로 조사되었으며, 금회 진단 시 조사된 손상과 대체로 동일한 것으로 확인되었으나, 공용기간 증가에 따라 도장박리에서 도장박락으로 진전된 것으로 조사되었다.


4) 검토의견

- 금회 강 가로보 및 세로보 외관조사결과, 전체적으로 구조물에 영향을 미칠만한 손상은 아닌 것으로 확인되었으나, 손상규모가 진전되지 않도록 재도장 등 적절한 보수가 필요할 것으로 판단된다.

3.3.2 하부구조

가. 교대

- 교대는 교량 상부구조 하중을 지반으로 전달하며, 교량 전체 구조의 안전성을 위해 중요한 역할을 수행하는 구조부재이다.
- 금성교(춘천)의 교대형식은 역T형식이고, 기초형식은 파일기초로 시공되어 있으며 금회 현장 조사 시 교대의 외관상태, 법면사면(압성토)를 중점적으로 조사하였다.

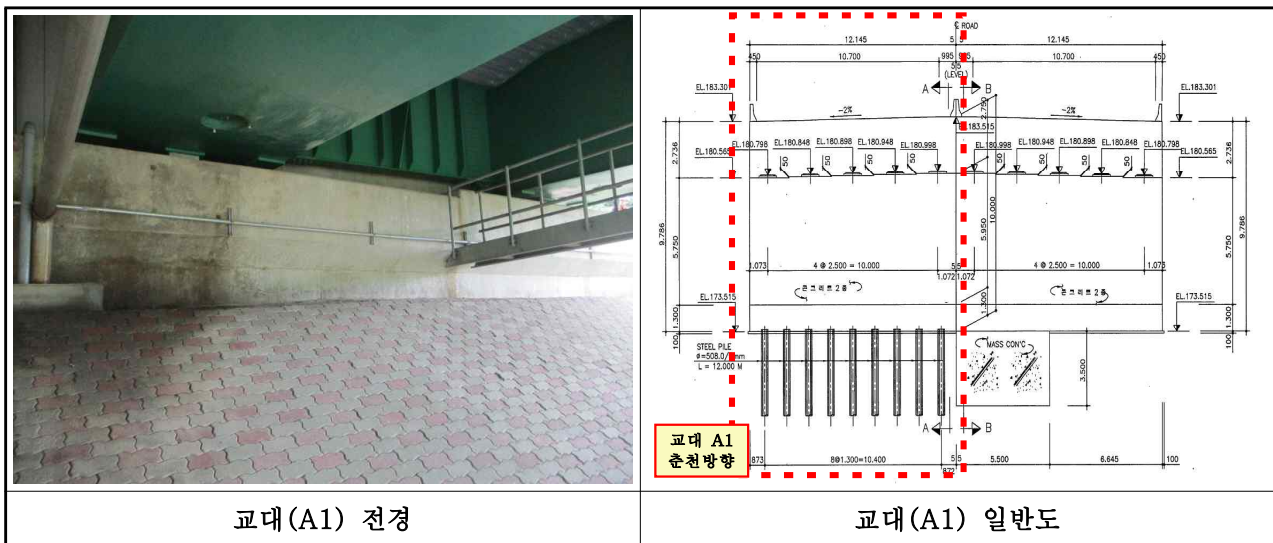

【그림 3-23】 금성교(춘천) 교대 전경

1) 외관조사 결과

- 교대 외관조사 결과, 교대 전면부에 발생한 손상은 균열보가 완료된 상태이나, 교대 상단, 흉벽에 일부 균열 및 망상균열, 균열 및 백태 등의 손상이 조사되었다.
- 교대에 발생한 균열의 형상 및 발생 위치 등을 검토한 결과, 건조수축 및 온도변화에 의해 발생한 비구조적인 균열로 판단되며, 발생한 균열폭에 따라 0.3mm미만 균열은 표면보수, 0.3mm이상 균열은 내구성확보를 위해 주입보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.
- 교대 A1, A2 흉벽에 발생한 균열 및 백태, 백태는 건조수축 및 온도변화에 의해 발생한 균열부에 우수유입으로 인해 발생한 손상으로 2차 손상이 발생하지 않도록 표면보수가

필요하며, 신축이음부 하면측으로 유도배수공 설치가 필요할 것으로 판단된다.

- 교대 사면은 블록 호보공이 설치되어 있으며, 일부 침하가 발생하였다. 이는 시공초기 지반 안정화에 의해 발생한 손상으로 지속관찰 후 진행성 여부를 판단하여 적절한 보수방안이 수립되어야 할 것으로 판단된다.

【표 3-29】 춘천방향 - 교대 외관조사 결과

구분	균열				열화 및 손상			
	균열 Cw=0.3mm미만(m)		균열 Cw=0.3mm이상(m)		균열 및 백태(m)		백태(m')	
	물량	개소	물량	개소	물량	개소	물량	개소
A1	2.30	5	—	—	1.50	2	0.24	3
A2	2.10	6	0.80	2	—	—	0.30	1
합계	4.40	11	0.80	2	1.50	2	0.54	4

【표 3-29】 춘천방향 - 교대 외관조사 결과(계속)

구분	열화 및 손상							
	압성토 침하(m')		박리(m')		박락(m')		강판부식(m')	
	물량	개소	물량	개소	물량	개소	물량	개소
A1	100.00	1	—	—	—	—	0.75	1
A2	5.00	1	0.10	1	0.01	1	—	—
합계	105.00	2	0.10	1	0.01	1	0.75	1

2) 손상별 원인분석



현 황	◦A1 구체 균열(0.1mm/1.0m)
원 인	◦건조수축 및 온도변화
대 책	◦표면보수



현 황	◦A2 구체 방상균열
원 인	◦건조수축 및 온도변화
대 책	◦표면보수

	
현 황 ◦A2 흉벽 박리	현 황 ◦A2 교대 상면 망상균열
원 인 ◦외부 우수유입	원 인 ◦건조수축 및 온도변화
대 책 ◦단면보수	대 책 ◦표면보수

3) 기 점검결과와의 비교 · 분석

- 기 진단 시 외관조사 결과 균열, 재료분리, 압성토 침하 등이 조사되었으며, 금회 진단에 따른 손상은 대체적으로 동일한 상태이나, 장기공용 및 외부 우수유입에 의한 균열 및 백태, 백태 등이 추가 조사되었다.

4) 검토의견

- 교대 검토결과, 흉벽부에 발생한 균열 및 백태, 백태는 2차손상(박리 및 박락 등)이 발생하지 않도록 표면보수가 요구되며, 지속적인 유지관찰이 필요하다.
- 교대 A1, A2 압성토 침하부는 지속관찰을 통하여 침하 진행성 여부를 판단하여야 할 것으로 판단된다.

나. 교각

- 상부구조를 지지하는 구조물인 교각형식은 T형 교각식이고, 기초형식은 직접기초 및 말뚝기초로 시공되어 있다. 금성교(춘천)은 17경간 교량으로 교각이 16개소로 유지관리를 용이하게 하기 위한 출입사다리 및 점검통로가 시공되어 있어 도보점검 및 고소점검차를 이용하여 조사하였다.



【그림 3-24】 금성교(춘천) 교각 전경

1) 외관조사 결과

- 교각은 일부 기둥부 및 코핑부에 보수가 완료된 상태이나 균열 및 망상균열, 박리 및 박락, 재료분리, 철근노출, 파손, 체수, 표면오염 등의 손상이 조사되었다.
- 교각에 다수 발생한 균열 및 망상균열의 형상 및 발생 위치 등을 검토한 결과, 건조수축 및 온도변화에 의해 발생한 비구조적인 균열로 판단되며, 내구성확보를 위해 균열폭 0.3mm이상의 균열에 대해 주입보수를 실시하고 균열폭 0.3mm미만 균열은 표면처리보수를 실시하는 것이 적절할 것으로 판단된다.
- 시공미흡이나 공용 중 발생 가능한 국부적인 콘크리트 결함(박리 및 박락, 파손 등)이 조사되었다. 박락 및 파손 등은 공용 중 내구성 저하의 우려가 있으므로 단면보수가 요구된다.
- 교각에 국부적으로 발생한 재료분리, 철근노출은 시공 시 콘크리트 다짐불량과 콘크리트 피복두께 부족에 의해 발생한 손상으로 판단되며, 내구성확보를 위해 단면보수, 방청을 동반한 단면보수가 필요할 것으로 판단된다.

【표 3-30】 춘천방향 - 교각 외관조사 결과

구분	균열						열화 및 손상					
	균열		균열		망상균열		박리 (m')		보수부박리 (m')		박락 (m')	
	Cw=0.3mm미만 (m)		Cw=0.3mm이상 (m)		Cw=0.3mm미만 (m')							
	물량	개소	물량	개소	물량	개소	물량	개소	물량	개소	물량	개소
P1	21.40	27	4.50	1	5.00	3	—	—	2.50	1	0.04	2
P2	13.90	11	—	—	—	—	—	—	2.50	1	0.25	1
P3	5.60	11	—	—	—	—	0.12	2	2.50	3	0.03	1
P4	37.20	22	—	—	16.00	3			2.98	2	—	—

【표 3-30】 춘천방향 - 교각 외관조사 결과(계속)

구분	균열						열화 및 손상					
	균열 Cw=0.3mm미만 (m)		균열 Cw=0.3mm이상 (m)		망상균열 Cw=0.3mm미만 (m')		박리(m')		보수부박리(m')		박락(m')	
	물량	개소	물량	개소	물량	개소	물량	개소	물량	개소	물량	개소
P5	12.00	12	-	-	46.00	3			3.00	2	0.51	2
P6	58.40	34	-	-	16.20	5			3.00	2	0.40	1
P7	22.40	14	63.5	4	80.00	3	10.58	9	1.40	2	-	-
P8	17.53	20	-	-	0.24	1	2.70	2	0.49	1	-	-
P9	21.60	20	1.20	1	116.30	16			-	-	0.43	2
P10	58.40	31	-	-	59.25	8	0.09	2	-	-	-	-
P11	35.60	32	-	-	29.50	5			1.20	1	-	-
P12	29.14	22	0.40	1	6.20	3	0.27	2	-	-	0.52	2
P13	5.80	8	-	-	-	-	-	-	2.40	2	0.08	1
P14	7.60	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P15	7.80	10	1.00	1	2.40	1	-	-	-	-	-	-
P16	20.40	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	374.77	323	70.60	8	377.09	51	13.76	17	21.97	17	2.26	12

2) 손상별 원인분석

			
현 황	◦P1 교각 기둥부 망상균열	현 황	◦P2 교각 코핑부 표면불량
원 인	◦건조수축 및 온도변화	원 인	◦거푸집 조기 해체
대 책	◦표면보수	대 책	◦주의관찰

			
현 황	◦P7 교각 코핑부 균열 (0.3mm/0.9m)	현 황	◦P7 교각 코핑부 박리
원 인	◦건조수축 및 온도변화	원 인	◦외부 우수유입, 반복적인 동결융해
대 책	◦주입보수	대 책	◦단면보수 (방청)
			
현 황	◦P10 교각 기둥부 균열 (0.2mm/6.5m)	현 황	◦P11 교각 코핑부 박리
원 인	◦건조수축 및 온도변화	원 인	◦지속적인 외부 우수유입
대 책	◦표면보수	대 책	◦단면보수

3) 기 점검결과와의 비교·분석


- 기 진단 결과, 균열 및 망상균열, 박리 및 박락, 재료분리, 철근노출 등이 조사되었으며, 금회 진단에 따른 손상은 대체적으로 동일한 것으로 확인되었다.

4) 검토의견

- 교각에 발생한 손상에 대하여 내구성확보를 위해 적절한 보수가 요구되며 특히, 0.3mm 이상 균열은 주입보수, 철근노출은 방청을 동반한 단면보수가 필요할 것으로 판단된다.

3.3.3 교량받침

- 교량 받침장치는 상부구조에 작용하는 하중을 하부구조에 전달하는 기능을 갖는 교량의 부속 장치로서 하중에 의해서 상부구조에 발생하는 변위와 온도변화 및 크리프에 의해 발생하는 교량의 변위, 변형에 대해서도 흡수 또는 저항하는 구조 요소이므로 받침본체의 기능상태, 편기상태, 부식, 몰탈 및 콘크리트의 균열 파손 등에 대하여 점검을 실시 하였다.
- 본 교량의 받침장치는 스페리컬 받침으로 교대 및 교각에 거더당 1개소 총 38개소가 시공되어 있으며, 고정단 6개소, 일방향 가동단 19개소, 양방향 가동단 13개소로 구성되어 있다. 교량받침 배치현황은 다음 그림과 같다.

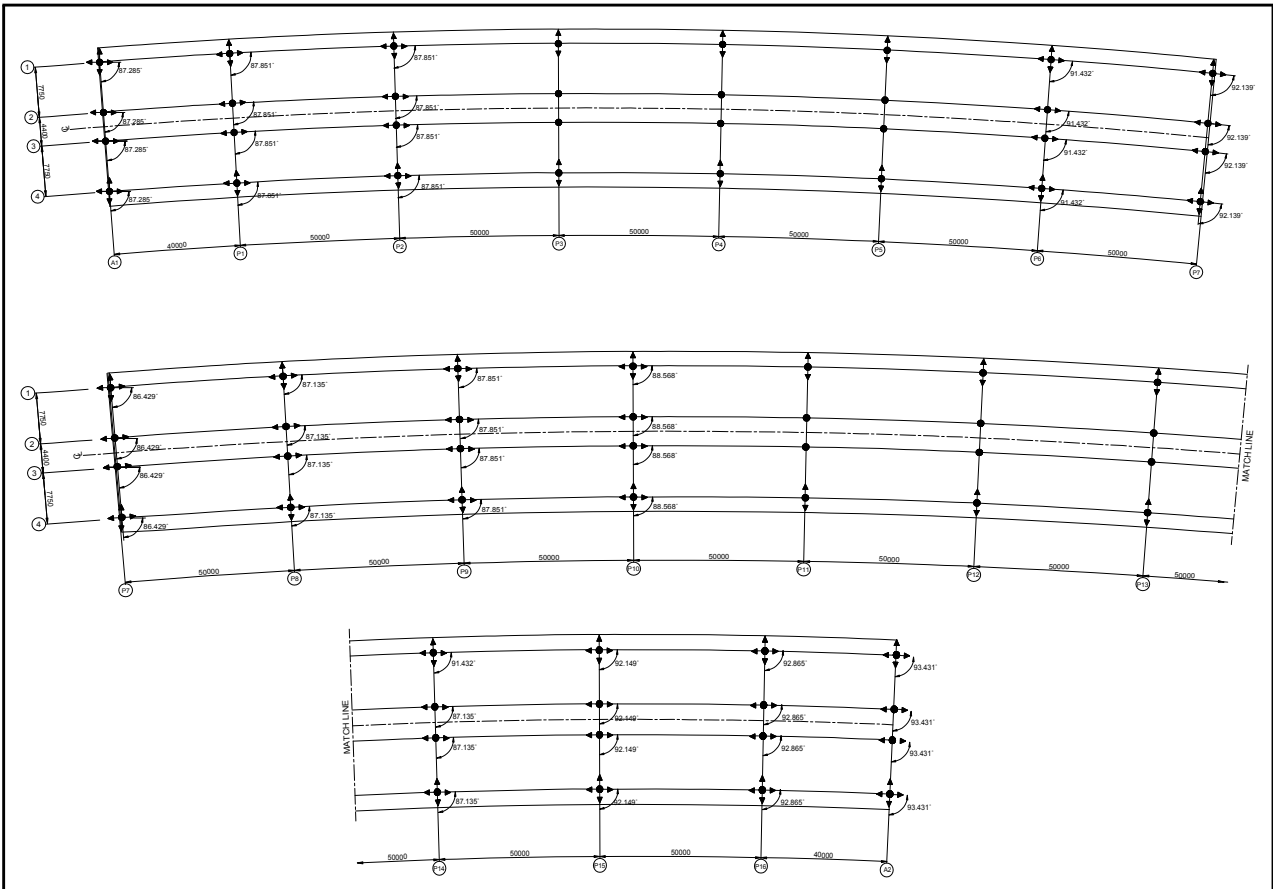

【그림 3-25】 금성교(충천) 교량받침 배치도

가. 외관조사

1) 외관조사 결과

- 금회 교량받침 조사결과 받침본체 점부식, Soleplate 부식, 받침콘크리트 및 몰탈 균열, 망상균열, 박리 및 박락, 파손 등의 손상이 조사되었다.
- 교량 받침장치의 본체와 Soleplate에 국부적으로 점부식 및 녹발생이 조사되었다. 이는 외측면을 통한 우수유입이 가장 주요 원인으로 판단되며, 부식정도는 심한 상태가 아닌 것으로 재도장을 실시하기 보다는 지속적인 주의관찰이 필요할 것으로 판단된다.
- 받침콘크리트, 받침 몰탈에 발생한 균열 및 망상균열은 건조수축에 의한 비구조적인 손상으로 판단되며, 손상정도가 경미하여 보수의 긴급성은 없으나, 내구성확보를 위해 0.3mm미만 균열은 표면보수, 0.3mm이상 균열은 주입보수가 필요할 것으로 판단된다.
- 받침 콘크리트에 발생한 파손, 박리 및 박락은 우수유입으로 인한 반복적인 동결융해로 인한 것으로 판단되며, 내구성 확보를 위하여 단면보수가 적절할 것으로 판단된다.

【표 3-31】 춘천방향 - 교량받침 외관조사 결과

구분	받침본체				
	받침부식(m²)		볼트부식	Soleplate부식(m²)	
	물량	개소	개소	물량	개소
A1	-	-	-	-	-
P1			-	-	-
P2	-	-	-	-	-
P3	-	-	-	-	-
P4	-	-	-	-	-
P5	-	-	-	-	-
P6	0.01	1	-	-	-
P7	-	-	-	0.09	2
P8	-	-	-	0.20	1
P9	0.01	1	1	-	-
P10	-	-	-	-	-
P11	-	-	-	0.08	4
P12	0.01	1	-	0.40	2
P13	0.01	1	-	0.20	1
P14	-	-	-	0.40	2
P15	-	-	-	0.20	1
P16	-	-	-	-	-
A2	0.03	1	-	-	-
합계	0.07	5	1	1.57	13

2) 손상별 원인분석

			
현 황	◦P6 받침장치 Sh2 몰탈균열 (0.1mm/0.2m)	현 황	◦P11 받침장치 Sh1 부식
원 인	◦건조수축 및 온도변화	원 인	◦공용기간 증가 및 외부 우수유입
대 책	◦표면보수	대 책	◦주의관찰
			
현 황	◦P13 받침장치 Sh1 부식	현 황	◦P14 받침장치 Sh1 부식
원 인	◦공용기간 증가 및 외부 우수유입	원 인	◦공용기간 증가 및 외부 우수유입
대 책	◦주의관찰	대 책	◦주의관찰

3) 기 점검결과와의 비교 · 분석

- 기 진단 시 일부 Soleplate 부식, 볼트부식, 몰탈균열 등의 손상이 조사되었으며, 금회 진단 시 대체적으로 동일한 손상으로 조사되었으나, 공용기간 증가, 외부 우수유입 등으로 인해 받침본체 부식, 망상균열 등의 손상이 추가적으로 조사되었다.

4) 검토의견

- 받침장치에 발생한 받침부식, Soleplate 부식은 손상규모 및 범위가 경미하여 채도장 등에 보수를 실시하기 보다는 지속적인 점검을 통해 주의관찰이 필요할 것으로 판단된다.

나. 연단거리 검토

- 교각의 교좌면은 상부구조로부터 집중하중을 받는 부위이고, 지진시에는 큰 수평력이 작용하는 곳이다. 연단거리가 짧으면 고정단에서는 콘크리트 구체 또는 교량받침이 파손될 수 있고, 가동단에서는 최악의 경우 받침이 벗어나 거더가 낙하할 수도 있다.
- 상부구조의 길이에 따라 ‘도로교설계기준(2010, 국토교통부)’에서는 최소값을 규정하고 있다.

– 거더의 경간길이 100m 이하 : $S(\text{mm}) = 200 + 5L$

– 거더의 경간길이 100m 이상 : $S(\text{mm}) = 300 + 4L$


여기서, L은 경간길이(m)

1) 연단거리 산출

– 거더 경간길이(L=40.0m) : $200+5 \times 40.0 = 400(\text{mm})$

– 거더 경간길이(L=50.0m) : $200+5 \times 50.0 = 450(\text{mm})$

2) 연단거리 측정방법

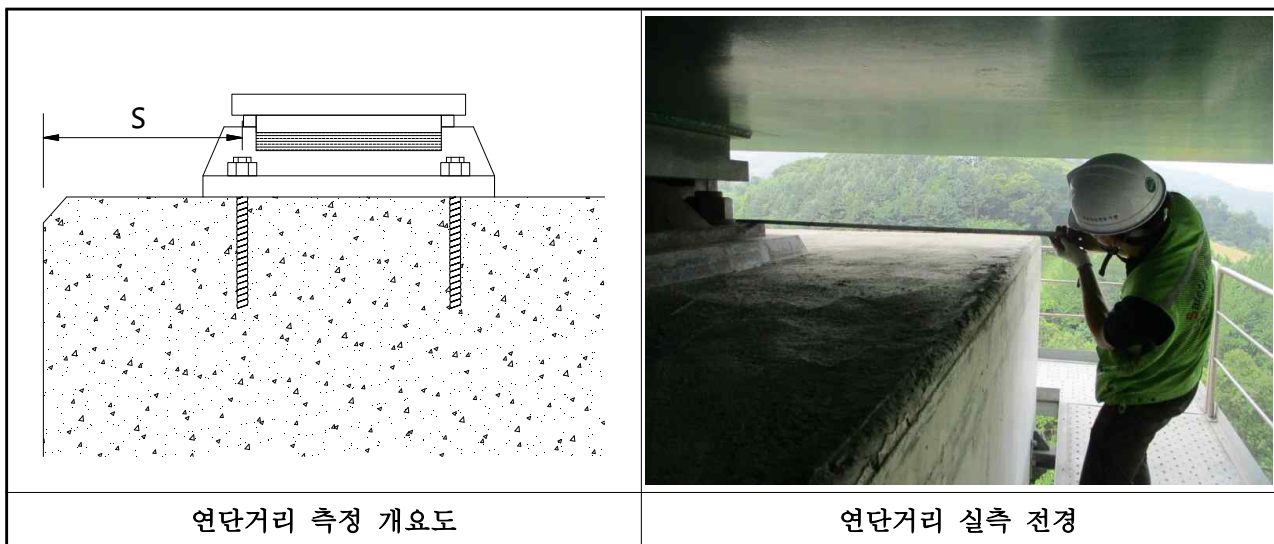

【그림 3-26】 춘천방향 - 연단거리 측정방법

3) 연단거리 측정결과

- 각 지점별 받침에 대한 연단거리 측정 결과, 실측 연단거리가 계산 연단거리를 상회하고 있는 것으로 측정되어 도로교설계기준 연단거리 최소규정을 만족하고 있는 것으로 검토되었다.
- 연단거리의 부족으로 인한 교량받침의 손상 및 낙교 문제가 없다고 판단되므로 지속적인 유지관찰이 필요한 것으로 판단된다.

【표 3-32】 춘천방향 - 연단거리 측정결과

구 분		경간장 (m)	계산 연단거리 (mm)	실측 연단거리(mm)				검토 결과
				G1		G2		
				Sh1	Sh3	Sh2	Sh4	
A1	중점측	40	400.0	1036	—	1001	—	O.K
P1	시점측	40	400.0	1020	—	1030	—	O.K
	중점측	50	450.0	1020	—	1000	—	O.K
P2	시점측	50	450.0	1010	—	990	—	O.K
	중점측	50	450.0	1020	—	1030	—	O.K
P3	시점측	50	450.0	1010	—	1010	—	O.K
	중점측	50	450.0	1050	—	1040	—	O.K
P4	시점측	50	450.0	1030	—	1016	—	O.K
	중점측	50	450.0	1011	—	1026	—	O.K
P5	시점측	50	450.0	1027	—	1008	—	O.K
	중점측	50	450.0	1014	—	1028	—	O.K
P6	시점측	50	450.0	1028	—	995	—	O.K
	중점측	50	450.0	1012	—	1042	—	O.K
P7	시점측	50	450.0	643	—	645	—	O.K
	중점측	50	450.0	—	624	—	632	O.K
P8	시점측	50	450.0	1015	—	1012	—	O.K
	중점측	50	450.0	1028	—	1041	—	O.K
P9	시점측	50	450.0	1028	—	1027	—	O.K
	중점측	50	450.0	1028	—	1017	—	O.K
P10	시점측	50	450.0	1028	—	1013	—	O.K
	중점측	50	450.0	1021	—	1031	—	O.K
P11	시점측	50	450.0	1028	—	1013	—	O.K
	중점측	50	450.0	1021	—	1031	—	O.K
P12	시점측	50	450.0	1018	—	1029	—	O.K
	중점측	50	450.0	1018	—	1023	—	O.K
P13	시점측	50	450.0	939	—	932	—	O.K
	중점측	50	450.0	923	—	923	—	O.K
P14	시점측	50	450.0	1036	—	1017	—	O.K
	중점측	50	450.0	1026	—	1024	—	O.K
P15	시점측	50	450.0	1018	—	1003	—	O.K
	중점측	50	450.0	1038	—	1034	—	O.K
P16	시점측	50	450.0	1023	—	1004	—	O.K
	중점측	40	400.0	1028	—	1022	—	O.K
A2	시점측	40	400.0	1430	—	1280	—	O.K

다. 교량받침 이동량 검토

- 교량받침은 포트받침으로 현재 여유량을 실측함으로써 온도 변화와 활하중에 의한 거더의 처짐에 따른 신축 시 이동량 부족으로 인한 받침의 기능 저하 여부를 검토하고자 하였다.

- 이동량 검토 결과, 받침장치의 경우 신축 여유량 및 수축여유량이 부족하지 않은 양호한 상태로 평가되었고, 사용성에는 문제가 없는 것으로 판단된다.



【표 3-33】 춘천방향 - 교량받침 가동상태 검토결과

구 분		실측이동량(㎜)		변동량(㎜)		비 고
		1차	2차	실측치	이론치	
A1	Sh1	50(A1)	20(A1)	-30	30.7	1차:26.3℃ 2차:8.0℃ 온도차:18.3℃
	Sh2	50(A1)	18(A1)	-32		
P1	Sh1	40(A1)	40(A2)	-80	22.0	1차:26.3℃ 2차:8.0℃ 온도차:18.3℃
	Sh2	60(A1)	50(A2)	-110		
P2	Sh1	20(A1)	50(A2)	-70	11.0	1차:26.3℃ 2차:8.0℃ 온도차:18.3℃
	Sh2	40(A1)	70(A2)	-110		
P3	고정단					
P4	고정단					
P5	고정단					
P6	Sh1	25(A2)	15(A2)	-10	11.0	1차:26.3℃ 2차:8.0℃ 온도차:18.3℃
	Sh2	33(A2)	10(A2)	-23		
P7 A1측	Sh1	65(A2)	30(A2)	-35	22.0	1차:26.3℃ 2차:8.0℃ 온도차:18.3℃
	Sh2	70(A2)	35(A2)	-35		
P7 A2측	Sh1	80(A1)	50(A2)	-130	43.9	1차:26.3℃ 2차:8.0℃ 온도차:18.3℃
	Sh2	20(A2)	70(A2)	-50		
P8	Sh1	35(A1)	50(A2)	-85	32.9	1차:26.3℃ 2차:8.0℃ 온도차:18.3℃
	Sh2	35(A1)	50(A2)	-85		
P9	Sh1	5(A1)	0	-5	22.0	1차:26.3℃ 2차:8.0℃ 온도차:18.3℃
	Sh2	45(A2)	45(A2)	0		
P10	Sh1	35(A1)	10(A2)	-45	11.0	1차:26.3℃ 2차:8.0℃ 온도차:18.3℃
	Sh2	35(A1)	10(A2)	-45		

【표 3-33】 춘천방향 - 교량받침 가동상태 검토결과(계속)

구 분		실측이동량(㎜)		변동량(㎜)		비 고
		1차	2차	실측치	이론치	
P11	고정단					
P12	고정단					
P13	고정단					
P14	Sh1	5 (A2)	5 (A2)	0	11.0	1차:26.3℃ 2차:8.0℃ 온도차:18.3℃
	Sh2	5 (A2)	5 (A2)	0		
P15	Sh1	5 (A2)	10 (A1)	-15	22.0	1차:26.3℃ 2차:8.0℃ 온도차:18.3℃
	Sh2	10 (A2)	10 (A1)	-20		
P16	Sh1	62 (A2)	55 (A2)	-7	32.9	1차:26.3℃ 2차:8.0℃ 온도차:18.3℃
	Sh2	52 (A2)	28 (A2)	-24		
A2	Sh1	55 (A2)	90 (A2)	-35	41.7	1차:26.3℃ 2차:8.0℃ 온도차:18.3℃
	Sh2	50 (A2)	80 (A2)	-30		
※ 1차 측정 : 2016년 08월 03일(26.3℃) / 2차 측정 : 2016년 11월 11일(8.0℃)						

【표 3-34】 춘천방향 - 교량받침 이동량 산정

구 분		온도변화 (ΔT , $^{\circ}C$)		선팽창 계수 (α)	신축거더 길이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량 (mm)	최대 받침 가동량(mm)	
		동절기	하절기			동절기	하절기		동절기 (최대 수축시)	하절기 (최대 신장시)
A1	1차	46.3	13.7	1.2×10^{-5}	140	77.8	23.0	11.11	77.8	34.1
	2차	28.0	32.0			47.0	53.8		47.0	64.9
P1	1차	46.3	13.7	1.2×10^{-5}	100	55.6	16.4	-	55.6	16.4
	2차	28.0	32.0			33.6	38.4		33.6	38.4
P2	1차	46.3	13.7	1.2×10^{-5}	50	27.8	8.2	-	27.8	8.2
	2차	28.0	32.0			16.8	19.2		16.8	19.2
P3	1차	고정단								
	2차									
P4	1차	고정단								
	2차									
P5	1차	고정단								
	2차									

구 분		온도변화 (ΔT , $^{\circ}C$)		선팽창 계수 (α)	신축거더 길이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량 (mm)	최대 받침 가동량(mm)	
		동절기	하절기			동절기	하절기		동절기 (최대 수축시)	하절기 (최대 신장시)
P6	1차	46.3	13.7	1.2×10^{-5}	50	27.8	8.2	—	27.8	8.2
	2차	28.0	32.0			16.8	19.2		16.8	19.2
P7 A1측	1차	46.3	13.7	1.2×10^{-5}	100	55.6	16.4	11.11	55.6	27.5
	2차	28.0	32.0			33.6	38.4		33.6	49.5
P7 A2측	1차	46.3	13.7	1.2×10^{-5}	200	111.1	32.9	11.11	111.1	44.0
	2차	28.0	32.0			67.2	76.8		67.2	87.9
P8	1차	46.3	13.7	1.2×10^{-5}	150	83.3	24.7	—	83.3	24.7
	2차	28.0	32.0			50.4	57.6		50.4	57.6
P9	1차	46.3	13.7	1.2×10^{-5}	100	55.6	16.4	—	55.6	16.4
	2차	28.0	32.0			33.6	38.4		33.6	38.4
P10	1차	46.3	13.7	1.2×10^{-5}	50	27.8	8.2	—	27.8	8.2
	2차	28.0	32.0			16.8	19.2		16.8	19.2
P11	1차	고정단								
	2차									
P12	1차	고정단								
	2차									
P13	1차	고정단								
	2차									
P14	1차	46.3	13.7	1.2×10^{-5}	50	27.8	8.2	—	27.8	8.2
	2차	28.0	32.0			16.8	19.2		16.8	19.2
P15	1차	46.3	13.7	1.2×10^{-5}	100	55.6	16.4	—	55.6	16.4
	2차	28.0	32.0			33.6	38.4		33.6	38.4
P16	1차	46.3	13.7	1.2×10^{-5}	150	83.3	24.7	—	83.3	24.7
	2차	28.0	32.0			50.4	57.6		50.4	57.6
A2	1차	46.3	13.7	1.2×10^{-5}	190	105.6	31.2	11.11	105.6	42.3
	2차	28.0	32.0			63.8	57.6		63.8	68.7


1) 조사당시 온도 : 1차조사 : 26.3 $^{\circ}C$ (조사일 : 2016년 08월 03일, 26.3 $^{\circ}C$)
2차조사 : 8.0 $^{\circ}C$ (조사일 : 2016년 11월 11일, 8.0 $^{\circ}C$)
2) 검토온도 : - 20 $^{\circ}C$ ~ +40 $^{\circ}C$ (한랭한지방)
3) 지점의 회전변위에 의한 신축량 $\Delta \ell_r = \Sigma (h_i \cdot \theta_i)$
여기서, h_i : 받침의 회전중심에서 보의 중립축 까지의 높이 (거더높이의 2/3)
 θ_i : 보의 회전각(강교: 1/150) $\Delta \ell_r = \Sigma (h_i \cdot \theta_i) = 2/3 \times 2500 \times 1/150 = 11.11mm$
h : 주형높이 2,500mm, θ : 1/150 (강교)
* 신축장 100m 이상 교량의 경우 신장시에만 고려(도로설계요령, 2009)

【표 3-35】 춘천방향 - 교량받침 가동여유량 검토결과

구 분		점검당시 실측이동량(㎜)	최대 받침 이동량(㎜)		실측 받침 가동여유량(㎜)		받침이동 허용량 (㎜)	검토 결과
			최대 수축 이동량	최대 신장 이동량	수축 여유량	신장 여유량		
A1	Sh1	50(A1)/20(A1)	77.8/47.0	34.1/64.9	210/180	110/140	±160	O.K
	Sh2	50(A1)/18(A1)			210/178	110/152		O.K
P1	Sh1	40(A1)/40(A2)	55.6/33.6	16.4/38.4	265/265	185/185	±160	O.K
	Sh2	60(A1)/50(A2)			210/110	100/210		O.K
P2	Sh1	20(A1)/50(A2)	27.8/16.8	8.2/19.2	200/130	160/230	±180	O.K
	Sh2	40(A1)/70(A2)			220/110	140/250		O.K
P3	고정단							
P4	고정단							
P5	고정단							
P6	Sh1	25(A2)/15(A2)	27.8/16.8	8.2/19.2	185/175	135/145	±160	O.K
	Sh2	33(A2)/10(A2)			195/170	125/150		O.K
P7 A1측	Sh1	65(A2)/30(A2)	55.6/33.6	27.5/49.5	225/190	95/130	±160	O.K
	Sh2	70(A2)/35(A2)			230/195	90/125		O.K
P7 A2측	Sh1	80(A1)/50(A2)	111.1/67.2	44.0/87.9	240/110	80/210	±160	O.K
	Sh2	20(A2)/70(A2)			140/90	180/230		O.K
P8	Sh1	35(A1)/50(A2)	83.3/50.4	24.7/57.6	195/175	255/275	±225	O.K
	Sh2	35(A1)/50(A2)			195/175	255/275		O.K
P9	Sh1	5(A2)/0	55.6/33.6	16.4/38.4	220/225	230/225	±225	O.K
	Sh2	45(A2)/45(A2)			180/180	270/270		O.K
P10	Sh1	35(A1)/10(A2)	27.8/16.8	8.2/19.2	260/215	190/235	±225	O.K
	Sh2	35(A1)/10(A2)			260/215	190/235		O.K
P11	고정단							
P12	고정단							
P13	고정단							
P14	Sh1	5(A2)/5(A2)	27.8/16.8	8.2/19.2	165/165	155/155	±160	O.K
	Sh2	5(A2)/5(A2)			165/165	155/155		O.K
P15	Sh1	5(A2)/10(A1)	55.6/33.6	16.4/38.4	165/150	155/170	±160	O.K
	Sh2	10(A2)/10(A1)			170/150	150/170		O.K
P16	Sh1	62(A2)/55(A2)	83.3/50.4	24.7/57.6	222/215	98/105	±160	O.K
	Sh2	52(A2)/28(A2)			212/188	108/132		O.K
A2	Sh1	55(A2)/90(A2)	105.6/63.8	42.3/68.7	215/250	105/70	±160	O.K
	Sh2	50(A2)/80(A2)			210/240	110/80		O.K
주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K								

3.3.4 신축이음장치

- 신축이음 장치는 온도변화에 의한 신축거동, 교면수의 하부유입을 막는 차수기능을 하는 부재로써 현장 조사 시 이러한 기능성 저하여부, 내구성 측면, 차량 주행 안전성 등에 대해 중점적으로 조사하였다.
- 금성교(춘천)의 신축이음장치는 A1, P7, A2에 강뿔거 조인트 및 레일 조인트로 설치되어 있으며, 신축이음 배치 현황은 다음과 같다.

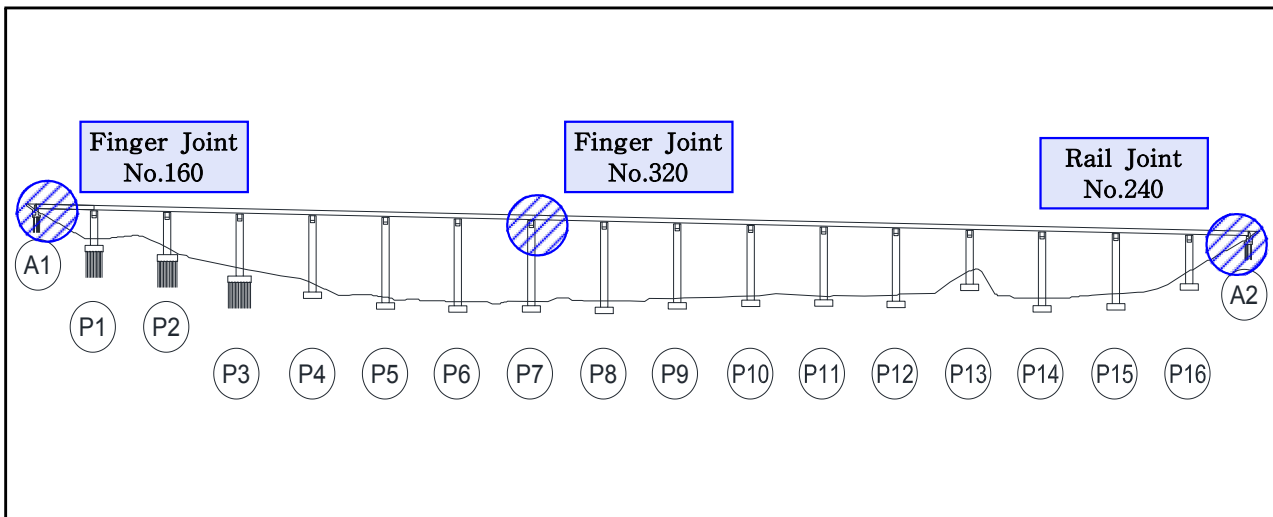

【그림 3-27】 춘천방향 - 신축이음 배치도

가. 외관조사

1) 외관조사 결과

- 신축이음장치 외관조사 결과 강재부식, 후타재 균열, 볼트탈락, 이물질퇴적, 차수판 덮개 유실 등의 손상이 조사되었다.

- 후타재에 발생한 균열, 건조수축 및 온도변화에 의해 발생한 비구조적인 균열로 판단되며, 발생한 균열폭에 따라 0.3mm미만 균열은 표면보수, 0.3mm이상 균열은 내구성확보를 위해 주입보수를 실시하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.
- 발생한 신축이음장치 강재부식, 이물질퇴적은 공용기간 증가와 외부 환경적 영향에 의해 발생한 손상으로 판단되며, 강재부식은 신축이음장치 사용성에 문제가 없을 것으로 지속적인 주의관찰이 필요하다. 또한 신축이음장치 유간사이의 이물질퇴적으로 인해 신축거동에 영향을 받지 않도록 주기적인 청소가 필요할 것으로 판단된다.
- 교대 A1과 교각 P7 신축이음장치 후타재에 발생한 박리 장기적인 외부노출과 동결융해로 인해 발생한 손상으로 판단되며, 주행차량에 영향을 미치지 않도록 단면보수가 적절한 것으로 판단된다.

【표 3-36】 춘천방향 - 신축이음장치 외관조사 결과

구분	균열				열화 및 손상						
	균열 Cw=0.3mm미만 (m)		균열 Cw=0.3mm이상 (m)		부식(m²)		볼트탈락	박리(m²)		이물질퇴적 (m²)	
	물량	개소	물량	개소	물량	개소	개소	물량	개소	물량	개소
A1	12.88	38	2.18	19	—	—	—	0.12	2	—	—
P7	—	—	—	—	3.15	3	2	0.16	2	—	—
A2	—	—	2.25	9	1.80	2	3	—	—	4.50	2
합계	12.88	38	2.18	19	3.15	3	2	0.28	4	4.50	2

2) 손상별 원인분석

			
현 황	◦A1 신축이음장치 후타재 균열 (0.2mm/0.5m, 12EA)	현 황	◦A2 신축이음장치 부식
원 인	◦건조수축 및 온도변화	원 인	◦장기공용 증가 및 외부 우수유입
대 책	◦표면보수	대 책	◦주의관찰

			
현 황	◦A2 신축이음장치 후타재 균열 (0.4mm/0.7m, 3EA)	현 황	◦A2 신축이음장치 차수판 볼트탈락
원 인	◦건조수축 및 온도변화	원 인	◦장기공용 증가 및 주행차량 진동
대 책	◦주입보수	대 책	◦주의관찰

3) 기 점검결과와의 비교 · 분석

- 기 진단 외관조사 결과, 신축이음장치 부식과 후타재 균열, 차수판 변형, 후타재 박리, 이물질 퇴적 등의 손상이 조사되었으며, 금회 진단 시 대체적으로 동일한 것으로 조사되었다.


4) 검토의견

- 신축이음장치에 발생한 부식은 지속적인 주의관찰이 필요하며, 후타재 균열 중에 폭 0.3mm 이상 균열에 대하여 내구성확보를 위해 주입보수가 필요하다.
- 신축이음장치 유간사이의 이물질퇴적으로 인해 신축거동에 영향을 받지 않도록 주기적인 청소가 필요하다.

나. 신축이음 신축거동상태 검토

- 본 교량의 신축거동상태를 확인하기 위해 신축이음장치, 바닥판 및 거더 상·하부에 대한 유간을 측정하였고, 이론 변동량과의 비교를 통해 신축거동상태를 검토하였다. 또한, 측정된 유간으로부터 최대 온도 상승 시 신장량과 최저 온도 하강 시 수축량을 계산하여 유간확보 여부를 검토하였다.

1) 신축이음 유간 측정방법

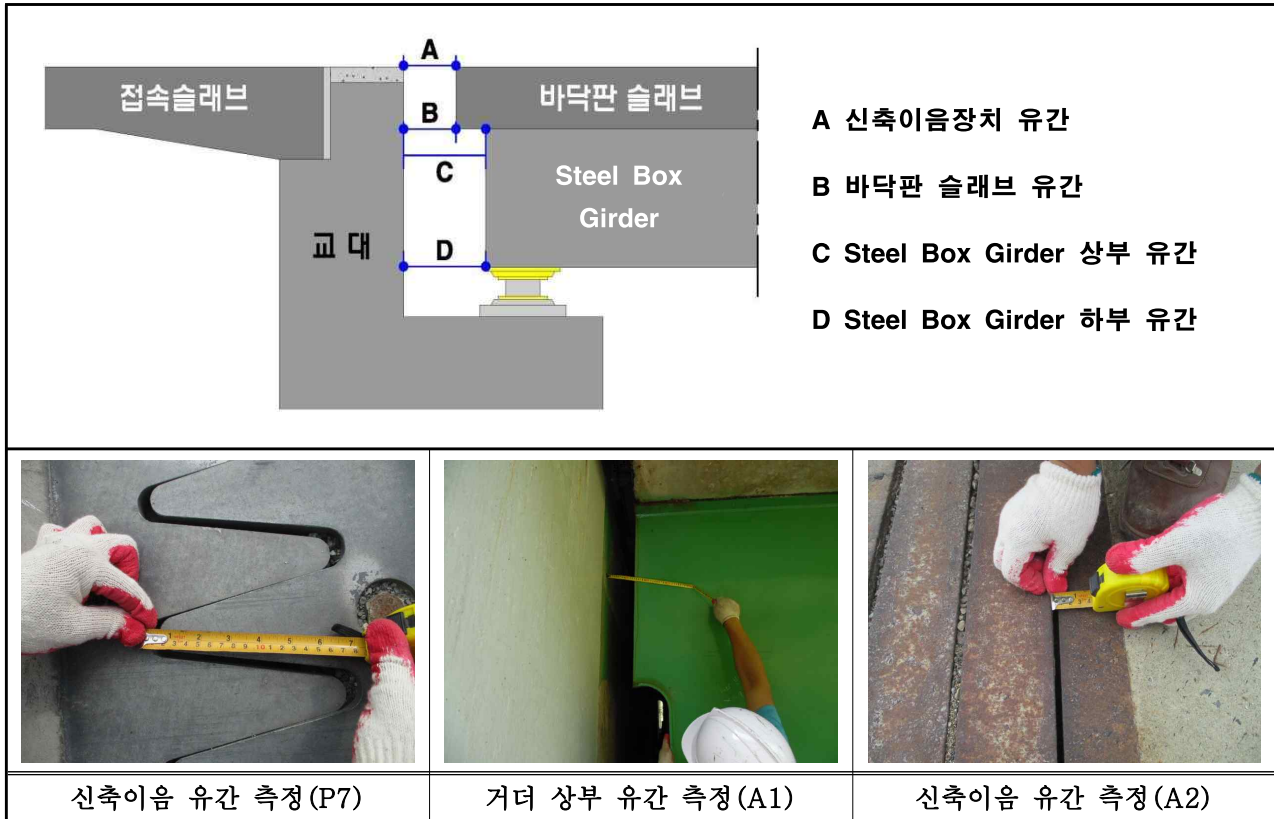

【그림 3-28】 춘천방향 - 신축이음 유간 측정방법

2) 신축이음 유간 측정결과

【표 3-37】 춘천방향 - 신축이음 유간 측정결과

측정위치	측정값(mm)								비고
	신축이음장치 (A)		바닥판 (B)		거더상부 (C)		거더하부 (D)		
	1차	2차	1차	2차	1차	2차	1차	2차	
Finger Joint (A1)	10	35	50	65	50	80	80	110	
Finger Joint (P7)	80	125	180	270	210	280	200	280	
Rail Joint (A2)	60	85	150	210	190	245	180	230	
※ 1차 측정 : 16년 7월 12일(24.6℃) / 2차 측정 : 16년 11월 11일(8.0℃)									

- 7월(24.6℃)과 11월(8.0℃)의 온도 변화에 따른 변동량 측정결과, 이론 변동량과 차이는 보이고 있으나, 교량의 신축거동상태는 전반적으로 양호한 것으로 판단된다.

구 분		온도변화 (ΔT , °C)		선팅창 계수 (α)	신축거더 길이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량 (mm)	계산 이동량(mm)	
		동절기	하절기			동절기	하절기		동절기 (최대 수축시)	하절기 (최대 신장시)
A1	1차	44.6	15.4	1.2×10^{-5}	140	74.9	25.9	11.11	74.9	37.0
	2차	28.0	32.0			47.0	53.8		47.0	64.9
P7	1차	44.6	15.4	1.2×10^{-5}	290	155.2	53.6	11.11	155.2	64.7
	2차	28.0	32.0			97.4	111.4		97.4	122.5
A2	1차	44.6	15.4	1.2×10^{-5}	190	101.7	35.1	11.11	101.7	46.2
	2차	28.0	32.0			63.8	73.0		63.8	84.1
1) 조사당시 온도 : 1차조사 : 24.6°C (조사일 : 2016년 07월 12일, 24.6°C) 2차조사 : 8.0°C (조사일 : 2016년 11월 11일, 8.0°C) 2) 검토온도 : - 20°C ~ +40°C (한랭한지방) * 신축장 100m 이상 교량의 경우 신장시에만 고려(도로설계요령, 2009)										

구 분		계산 이동량(㎜)		점검당시 실측유간(㎜) ③	허용량 (㎜) ④	신축 여유량(㎜)		검토 결과
		최대 수축시 ①	최대 신장시 ②			최대 수축시 ④-(①+③)	최대 신장시 ③-②	
A1	신축이음장치	74.9	37.0	10	160	75.1	- 27.0	N.G
	바닥판 단부			50	-	-	13.0	O.K
	거더 상부			50		-	13.0	O.K
	거더 하부			80		-	68.0	O.K
P7	신축이음장치	155.2	64.7	80	320	84.8	15.3	O.K
	바닥판 단부			180	-	-	115.3	O.K
	거더 상부			210		-	145.3	O.K
	거더 하부			200		-	135.3	O.K
A2	신축이음장치	101.7	46.2	60	240	78.3	13.8	O.K
	바닥판 단부			210	-	-	163.8	O.K
	거더 상부			245		-	198.8	O.K
	거더 하부			230		-	183.8	O.K

주) 판정 : 0.0㎜ ≤ 신축 여유량 ≤ 허용량 ⇒ O.K

【표 3-40】 춘천방향 - 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동여유량 검토결과(2차)

구 분		계산 이동량(mm)		점검당시 실측유간(mm) ③	허용량 (mm) ④	신축 여유량(mm)		검토 결과
		최대 수축시 ①	최대 신장시 ②			최대 수축시 ④-(①+③) ④-(①+③)	최대 신장시 ③-② ③-②	
A1	신축이음장치	47.0	64.9	35	160	78.0	-29.7	N.G
	바닥판 단부			65	-	-	0.1	O.K
	거더 상부			80		-	15.1	O.K
	거더 하부			110		-	45.1	O.K
P7	신축이음장치	97.4	122.5	125	320	97.6	2.5	O.K
	바닥판 단부			270	-	-	147.5	O.K
	거더 상부			280		-	157.5	O.K
	거더 하부			280		-	157.5	O.K
A2	신축이음장치	63.8	84.1	85	240	96.2	0.9	O.K
	바닥판 단부			210	-	-	125.9	O.K
	거더 상부			245		-	160.9	O.K
	거더 하부			230		-	145.9	O.K
주) 판정 : 0.0mm ≤ 신축 여유량 ≤ 허용량 ⇒ O.K								

다. 검토의견

- 본 교량의 신축거동상태를 확인하기 위해 신축이음장치, 바닥판 및 거더 상·하부에 대한 유간을 측정하기 위하여 7월(24.6℃), 11월(8.6℃)에 2회 측정하였다.
- 상부구조의 온도변화에 의한 신축거동에 따른 신축유간의 여유량 확보여부 검토결과, 교대 A2은 신축유간의 여유량은 충분한 것으로 검토되었으나, A1의 신축이음장치 유간이 부족한 것으로 평가되었다.
- A1 신축이음장치 발생한 유간 부족은 시공불량(설치 시 온도 미 반영), 공용기간 증가에 따른 이물질퇴적으로 인해 거동 미흡 등 복합적인 원인으로 발생한 것으로 판단된다.
- 신장 여유량이 부족하여 온도에 의한 바닥판 팽창 시 신축이음장치에 응력집중으로 후타재, 교대 흙벽, 바닥판 단부에도 2차적인 손상이 발생 할 수 있으며, 교대 A2 신축이음장치는 교량의 내구성확보를 위해 교체가 필요 할 것으로 판단된다.

3.3.5 교면포장

- L.M.C(Latex Modified Concrete) 교면포장공법은 교량구조물을 보호하기 위하여 고무성질의 라텍스와 콘크리트를 혼합하는 특수공법으로 염분과 수분으로 인한 균열을 방지하고 강도가 증가하는 효과가 있다. 금성교(춘천)의 교면포장은 콘크리트포장(L.M.C)으로 시공되어 있다.



【그림 3-29】 금성교(춘천) 교면포장 전경

1) 외관조사 결과

- 교면포장 외관조사 결과, 전반적으로 양호한 상태로 조사되었으나 일부 균열 및 망상균열, 파손, 침하 등의 손상이 조사되었다.
- 발생한 균열 및 망상균열 건조수축, 온도변화 및 시공 초기 다짐미흡(온도관리) 등의 복합적인 원인에 의해 균열 이 발생한 것으로 판단된다. 이들 손상은 부분적으로 발생한 상태로 손상에 의해 차량 주행성 저하는 미미한 상태이므로 균열은 지속적인 유지관찰 후 일괄적으로 보수를 실시하는 것이 바람직한 것으로 판단된다.
- S1 교면포장부에 발생한 콘크리트 파손은 중차량 통행에 의해 발생한 손상으로 차량 주행성에 영향을 미치지 않도록 단면보수가 필요할 것으로 판단된다.
- S1 교면포장 접속부에서 $h=5.0\text{cm}$ 정도 침하가 발생하였다. 이는 날개벽 뒷채움 시 다짐불량, 아스콘 품질미흡, 시공불량, 온도영향 등 복합적인 원인으로 발생할 수 있는 손상이다. 현장조사 시 접속부 침하로 인해 다른 부재에 발생한 손상이 없으며 특히, 좌·우측 날개벽에 이격, 단차 등의 손상이 발생하지 않은 것으로 조사되었다.

【표 3-41】 춘천방향 - 교면포장 외관조사 결과

구분	균열						열화 및 손상			
	균열 Cw=0.3mm미만 (m)		균열 Cw=0.3mm이상 (m)		망상균열 Cw=0.3mm미만 (m')		파손 (m')		침하 (m')	
	물량	개소	물량	개소	물량	개소	물량	개소	물량	개소
S1	-	-	113.00	6	-	-	0.40	2	0.72	1
S2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S4	0.50	2	-	-	-	-	-	-	-	-
S5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S10	-	-	-	-	1.44	1	-	-	-	-
S11	-	-	1.60	1	0.42	1	-	-	-	-
S12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S13	-	-	3.60	1	2.70	1	-	-	-	-
S14	-	-	2.00	1	1.50	1	-	-	-	-
S15	1.50	1	6.10	4	150.00	1	-	-	-	-
S16	-	-	-	-	15.72	2	-	-	-	-
S17	1.20	4	-	-	15.00	1	-	-	-	-
합계	3.20	7	126.3	13	186.78	8	0.40	2	0.72	1

2) 손상별 원인분석

			
현 황	◦S1 교면포장 균열 (0.3mm/0.5m)	현 황	◦S1 교면포장 균열 (0.3mm/0.5m)
원 인	◦건조수축 및 온도변화	원 인	◦건조수축 및 온도변화
대 책	◦주의관찰 후 일괄적인 균열보수	대 책	◦주의관찰 후 일괄적인 균열보수

			
현 황	◦S10 교면포장 망상균열	현 황	◦S1 교면포장 접속부 침하(h=5.0cm)
원 인	◦건조수축 및 온도변화	원 인	◦날개벽 뒷채움 다짐불량, 시공불량
대 책	◦주의관찰 후 일괄적인 균열보수	대 책	◦주의관찰

3) 기 점검결과와의 비교 · 분석

- 기 진단 시 외관조사 결과 일부 균열 및 망상균열 등의 손상이 조사되었으며, 금회 진단 시 균열이 조사되었으며, 금회 진단 시 대체적으로 동일한 손상이 조사되었으나, 공용기간 증가와 외부충격, 아스콘 품질미흡, 시공불량 등에 의해 파손, 접속부 침하가 추가적으로 조사되었다.

4) 검토의견

- 교면포장부에 국부적으로 발생한 균열은 시공초기에 발생한 손상으로 차량 주행성 저하는 미미한 상태이므로 지속적인 점검을 통해 손상의 변화 여부 확인이 요구된다.
- S1 교면포장 접속부에서 발생한 침하(h=5.0cm)는 날개벽 뒷채움 시 다짐불량, 아스콘 품질미흡, 시공불량, 온도영향 등 복합적인 원인으로 추정되며, 현 상태에서 추가적인 손상이 발생하지 않았다. 추후 점검 시 지속적인 유지관찰을 통해 교대 전면 및 홍벽, 날개벽에 2차적인 손상 발생 여부확인이 필요할 것으로 판단된다.



3.3.6 기타부재

가. 배수시설

- 배수시설은 우수 유입에 따른 열화방지를 위해 일정한 곳으로 물을 배출하기 위한 시설로서, 금성교(춘천)의 배수시설은 각각의 경간 상부에 설치된 집수구를 통하여 STEEL Pipe 배수관을 따라 하부로 배수되도록 설치되어 있다
- 금성교(춘천)은 총 34개소의 배수시설이 구성되어 있으며, 외측 바닥판하면과 교각 기둥부 측으로 연결형 배수관이 설치되어 있다.



【그림 3-30】 금성교(춘천) 배수시설 전경

1) 외관조사 결과

- 배수시설 외관조사 결과 U형 배수로 균열, 부식, 배수관 지지대 파손, 막힘 등의 손상이 조사되었다.
- 교면포장부 발생한 배수구 막힘은 공용기간 증가에 따른 이물질 퇴적으로 인해 발생한 손상으로 원활한 배수와 체수로 인해 차량의 주행성에 영향을 미치지 않기 위해 주기적인 청소가 필요할 것으로 판단된다.
- 배수관 지지대 탈락 및 부식은 공용기간 증가, 외부 우수유입, 주행차량의 진동 등으로 인해 발생한 손상으로 배수관 낙하, 2차 피해 등을 막기위해 지지대 재설치가 필요할 것으로 판단된다.

【표 3-42】 춘천방향 - 배수시설 외관조사 결과

구분	배수로				배수관			
	균열 Cw=0.3mm미만(m)		균열 Cw=0.3mm이상(m)		부식 개소	지지대 파손 개소	배수관 파손 개소	막힘 개소
	물량	개소	물량	개소				
S1/A1	0.70	1	4.60	7	—	1	—	1
S2/P1	—	—	—	—	—	2	1	—
S3/P2	—	—	—	—	—	4	—	—
S4/P3	—	—	—	—	—	5	—	—
S5/P4	—	—	—	—	—	—	—	—
S6/P5	—	—	—	—	—	2	—	—
S7/P6	—	—	—	—	—	2	—	—
S8/P7	—	—	—	—	—	2	—	—
S9/P8	—	—	—	—	—	4	—	—
S10/P9	—	—	—	—	—	1	—	—
S11/P10	—	—	—	—	—	3	—	—
S12/P11	—	—	—	—	—	2	4	—
S13/P12	—	—	—	—	—	7	—	—
S14/P13	—	—	—	—	—	2	—	—
S15/P14	—	—	—	—	2	—	—	—
S16/P15	—	—	—	—	4	—	—	—
S17/P16	—	—	—	—	2	—	—	—
합계	0.70	1	4.60	7	8	37	5	1

2) 손상별 원인분석

			
현 황	◦S12 배수구 막힘	현 황	◦S3 배수관 지지대 파손
원 인	◦공용기간 증가에 따른 이물질퇴적	원 인	◦공용기간 증가, 중차량의 진동
대 책	◦청소	대 책	◦재설치

			
현 황	◦S6 배수관 부식	현 황	◦S13 배수관 지지대 파손
원 인	◦공용기간 증가, 외부환경적 영향	원 인	◦공용기간 증가, 중차량의 진동
대 책	◦주의관찰	대 책	◦재설치

3) 기 점검결과와의 비교 · 분석

- 기 진단 시 외관조사 결과 배수관 탈락, 배수로 파손, 배수관 부식, 지지대 파손 등의 손상이 조사되었으며, 금회 진단 시 조사결과 전반적으로 동일한 손상으로 조사되었다.

4) 검토의견

- 교면포장부 설치된 배수구는 이물질 퇴적으로 일부 막힘 등이 발생하였으나, 연결형 배수관은 이물질 및 토사 등이 퇴적되어 있지 않은 것으로 조사되었다. 공용기간 증가, 재료적 특성, 환경적 영향에 의해 배수관 부식, 지지대 탈락 및 파손 등이 발생할 수 있으나, 배수관 사용성 확보를 위해 배수관 지지대 재설치가 요구된다.

나. 방호벽 및 중앙분리대

자동차의 차도이탈 방지, 사고 시 완충작용 등의 기능을 하는 방호벽은 철근콘크리트 구조로 신축이음부에는 차수판이 설치되어 있다.



1) 외관조사 결과

- 방호벽 및 중앙분리대 외관조사 결과 균열 및 망상균열, 박리 및 박락, 철근노출, 백태, 재료분리, 파손, 콘크리트 열화 등의 손상이 다수 조사되었다.
- 발생한 균열과 망상균열은 건조수축 및 온도변화에 따른 콘크리트 신축으로 인하여 발생한 손상으로 판단되며, 균열 폭에 따라 0.3mm미만 균열은 표면보수, 0.3mm이상 균열은 주입보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.
- 파손, 박리 및 박락, 재료분리 등의 손상은 온도변화에 따른 콘크리트 신축, 시공불량, 다짐불량, 표면열화 국부적인 외력의 작용으로 인하여 발생한 손상으로 판단되며, 내구성확보를 위해 단면보수가 적절할 것으로 판단된다.
- 국부적으로 발생한 철근노출은 콘크리트 피복두께 부족과 콘크리트 치밀성 부족에 의해 발생한 손상으로 방청을 동반한 단면보수가 필요하다.
- S3~S12 방호벽에 콘크리트 열화 다수 발생하였으며, 이는 외부노출, 반복적인 동결융해 등으로 인해 발생한 것으로 추가적인 손상이 발생하지 않도록 단면보수가 필요할 것으로 판단된다.

【표 3-43】 춘천방향 - 방호벽 및 중분대 외관조사 결과

구분	콘크리트											
	균열 Cw=0.3mm 미만(m)		균열 Cw=0.3mm 이상(m)		망상균열 Cw=0.3mm 미만(m')		박리(m')		박락(m')		철근노출(m')	
	물량	개소	물량	개소	물량	개소	물량	개소	물량	개소	물량	개소
S1	3.50	8	7.50	10	-	-	-	-	-	-	-	-
S2	30.80	22	7.6	12	-	-	-	-	-	-	-	-
S3	13.20	49	0.90	2	-	-	0.10	2	0.10	1	-	-
S4	18.30	44	2.50	5	-	-	-	-	-	-	-	-
S5	5.70	22	6.30	13	0.50	1	0.27	4	-	-	-	-
S6	5.70	22	1.89	13	-	-	0.05	1	-	-	-	-
S7	8.50	24	3.40	7	-	-	-	-	-	-	0.24	1
S8	9.40	21	3.80	7	-	-	0.16	2	-	-	-	-
S9	8.80	16	1.80	4	-	-	0.12	3	0.06	1	-	-
S10	6.00	13	1.90	3	-	-	1.20	4	-	-	0.07	7
S11	3.50	10	-	-	-	-	0.07	3	0.60	1	-	-
S12	2.00	6	2.10	4	-	-	0.07	1	0.18	1	-	-
S13	5.40	19	-	-	-	-	0.21	4	0.46	2	-	-
S14	9.30	18	1.20	2	-	-	0.15	6	-	-	-	-
S15	11.40	27	1.80	5	-	-	0.08	2	-	-	-	-
S16	3.90	7	5.80	7	-	-	0.01	1	-	-	-	-
S17	0.90	1	9.70	12	-	-	0.02	2	-	-	-	-
합계	145.40	328	48.49	94	0.5	1	2.49	33	1.40	6	0.31	8

【표 3-43】 춘천방향 - 방호벽 및 중분대 외관조사 결과(계속)


구분	콘크리트											
	균열 및 백태 (m)		백태(m')		재료분리(m')		파손(m')		열화(m')		긫힘(m')	
	물량	개소	물량	개소	물량	개소	물량	개소	물량	개소	물량	개소
S1	-	-	-	-	-	-	0.36	1	-	-	-	-
S2	3.20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S3	4.50	5	-	-	-	-	-	-	2.50	1	-	-
S4	2.60	2	-	-	-	-	-	-	2.50	1	-	-
S5	2.00	2	-	-	-	-	-	-	2.50	1	-	-

【표 3-43】 춘천방향 - 방호벽 및 중분대 외관조사 결과(계속)

구분	콘크리트											
	균열 및 백태 (m)		백태 (m ²)		재료분리 (m ²)		파손 (m ²)		열화 (m ²)		긁힘 (m ²)	
	물량	개소	물량	개소	물량	개소	물량	개소	물량	개소	물량	개소
S6	3.00	3	0.02	1	0.02	1	—	—	2.50	1	—	—
S7	1.00	1	—	—	0.13	2	0.09	1	2.50	1	—	—
S8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.50	1	—	—
S9	6.50	4	—	—	—	—	—	—	2.50	1	—	—
S10	—	—	—	—	—	—	0.01	1	2.50	1	—	—
S11	—	—	—	—	—	—	—	—	2.50	1	—	—
S12	—	—	—	—	—	—	—	—	2.50	1	—	—
S13	1.50	2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10	1
S14	3.00	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S15	12.00	1	—	—	—	—	—	—	2.50	1	—	—
S16	0.60	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
합계	39.90	24	0.02	1	0.15	3	0.46	3	27.50	11	0.10	1

2) 손상별 원인분석

			
현 황	◦S1 중앙분리대 균열(0.3mm/0.8m)	현 황	◦S1 중앙분리대 파손
원 인	◦건조수축 및 온도변화	원 인	◦외부충격(신축이음장치 설치 시)
대 책	◦주입보수	대 책	◦단면보수

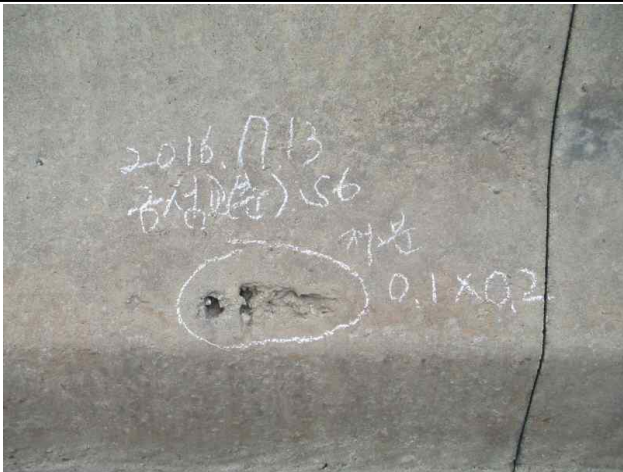			
현 황	◦S3 외측 방호벽 (0.3mm/1.8m)	현 황	◦S6 방호벽 재료분리
원 인	◦균열부 외부 우수유입	원 인	◦콘크리트 다짐불량
대 책	◦주입보수	대 책	◦단면보수
			
현 황	◦S10 중앙분리대 균열 (0.3mm/0.9m)	현 황	◦S11 중앙분리대 굽힘
원 인	◦건조수축 및 온도변화	원 인	◦외부충격
대 책	◦주입보수	대 책	◦주의관찰

3) 기 점검결과와의 비교 · 분석

- 기 진단 시 외관조사 결과 균열, 파손, 백태, 철근노출, 박리 및 박락 등의 손상이 조사되었으며, 금회 진단 시 조사결과 손상규모 진전 없이 전체적으로 동일한 손상으로 조사되었다.

4) 검토의견

- 교량 부재에서 방호벽 및 중앙분리대는 주요부재가 아닌 기타시설이며, 교량의 미치는 영향은 작은 것으로 판단되나, 주행차량 차도이탈 방지, 사고 시 완충작용 등 2차적인 사고 발생 우려가 있으므로 발생한 손상은 적절한 보수가 이루어져야 할 것으로 판단된다.

다. 기타 부대시설

1) 점검시설 및 점검용 계단

- 본 교량의 점검시설은 교대를 제외한 전 구간의 교각 코핑부 및 교량받침에 대해서 점검이 가능하도록 점검로와 바닥판 하면 및 거더외부 점검을 위해 교축방향으로 가로보에 지지된 점검로가 설치되어 있다.
- 교대 A1, A2 좌·우측 날개벽 측으로 점검용 계단이 설치되어 있다.



【그림 3-31】 금성교(춘천) 기타 부대시설 전경

2) 외관조사 결과

- 점검시설 외관조사 결과 교각 점검로 및 바닥판하면에 종방향으로 설치된 점검로는 고 정상태, 강재변형 및 부식 없이 전체적으로 양호한 상태로 조사되었다.
- 교대 A2 우측 날개벽 측으로 점검용 계단 설치되어 있으나, 외부충격에 의한 파손 등의 손상이 발생하였다. 점검용 계단은 교량에 미치는 영향은 작고 보수의 긴급성은 없으나, 작업자 안전성 및 편의성에 영향을 미치므로 지속적인 점검을 통해 일괄적인 보수가 필요할 것으로 판단된다,

【표 3-44】 춘천방향 - 점검시설 및 점검용 계단 외관조사 결과

구분	점검시설		교대 계단
	점검로 부식	수의표지판 변형	파손
	개소	개소	개소
P7	1	—	—
P14	—	1	—
A2	—	—	1
합계	1	1	1

3) 손상별 원인분석

			
현 황	◦P7 점검로 부식	현 황	◦A2 교대 우측 점검용 계단 파손
원 인	◦공용기간 증가	원 인	◦외부충격
대 책	◦주의관찰	대 책	◦주의관찰 후 일괄보수

4) 기 점검결과와의 비교 · 분석

- 기 진단 시 외관조사 결과 점검로는 변형 및 강재부식 없이 전체적으로 양호한 상태로 조사되었으나, 금회 진단 시 공용기간 증가와 외부충격에 의해 점검용 계단에 파손이 추가적으로 조사되었다.

5) 검토의견

- 점검시설은 점검 시 작업자의 안전과 근접상세 조사가 가능한 시설물로서 강재변형 및 파손이 발생하지 않도록 지속적인 주의관찰이 필요할 것으로 판단된다.

3.4 콘크리트 내구성조사

3.4.1 개 요

콘크리트 내구성조사는 구조물에 열화손상이 이미 현저하게 진행되었을 경우 열화의 정도 및 그 원인 관계를 조사하고 보수·보강 여부를 판정하며, 아직 열화손상이 없거나 경미한 구조물은 내구성조사에 의해서 향후 열화 경향을 예측하고 예방보전을 검토하기 위한 자료를 수집하는 것을 목적으로 한다.

본 과업의 내구성조사는 『안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010. 12, 국토교통부/한국시설안전공단)』에 근거하여 시험방법, 시험빈도 및 평가방법 등을 실시하였다.

가. 현장시험 항목 및 실시수량

본 구조물에 대한 현장시험은 “안전점검 및 정밀안전진단 세부지침 (교량편 한국시설안전공단, 2010.12)”에 근거하여 조사 위치 및 수량을 결정하였다.


【표 3-45】 현장시험 항목

구 분	조 사 내 용
반발경도 시험	■ 반발경도시험을 통하여 구조물의 압축강도를 비파괴로 추정하여 결과 도출
초음파 전달속도 시험	■ 콘크리트 초음파 전달속도 시험은 콘크리트의 구성 성분, 다짐 정도, 숙성도 등을 파악하여 콘크리트의 품질 평가 및 분석
철근탐사 시험	■ 철근탐사시험은 철근의 간격 및 피복두께를 측정하여 설계도면에 부합되는지 분석함.
탄산화 깊이 측정	■ 콘크리트 내에 매입된 철근을 부식시킬 수 있는 탄산화의 영향을 파악하기 위하여 페놀프탈레인용액의 분무에 의한 탄산화 깊이를 측정함
염화물함유량 시험	■ 주변환경(해안) 및 시공시 해사 사용에 따른 염화물함유량 검토
균열깊이 조사	■ 균열 관통여부 및 철근까지 도달하는지 여부 조사
초음파탐상시험(U.T)	■ 강재 맞대기 용접부 초음파 탐상시험
도막두께 측정	■ 도막두께 측정기를 이용하여 강재의 도막두께 조사

【표 3-46】 비파괴시험 실시 수량

구 분	세부지침 기준		기준수량		금회 시험수량	
	상부구조	하부구조	상부 구조	하부 구조	상부 구조	하부 구조
반발경도시험	■ 강합성교 : 1개소/50m	■ 1개소/연장50m ■ 교대, 교각 개소수 (경간장 50m 이상)	26개소	26개소	32개소	34개소
초음파 전달속도시험			26개소	26개소	32개소	34개소
철근탐사시험			26개소	26개소	32개소	36개소
탄산화 깊이 측정	■ 5경간 이내 4~6개소 ■ 5경간 이상 6~9개소 (상부구조에서 최소 2개소 이상 실시)		6개소~9개소		9개소	12개소
염화물함유량 시험	■ 3개소 이상 (상부구조에서 최소 1개소 이상 실시)		3개소		2개소	6개소
균열깊이 조사	■ 부재의 중요도를 고려 책임기술자의 판단에 따라 수량 결정		-		-	4개소
강재초음파탐상	■ Steel Box Girder : 2개소/경간별 거더		136개소		136개소	-
도막두께 측정	■ 책임기술자 판단		-		32개소	-

나. 콘크리트 내구성조사 위치도

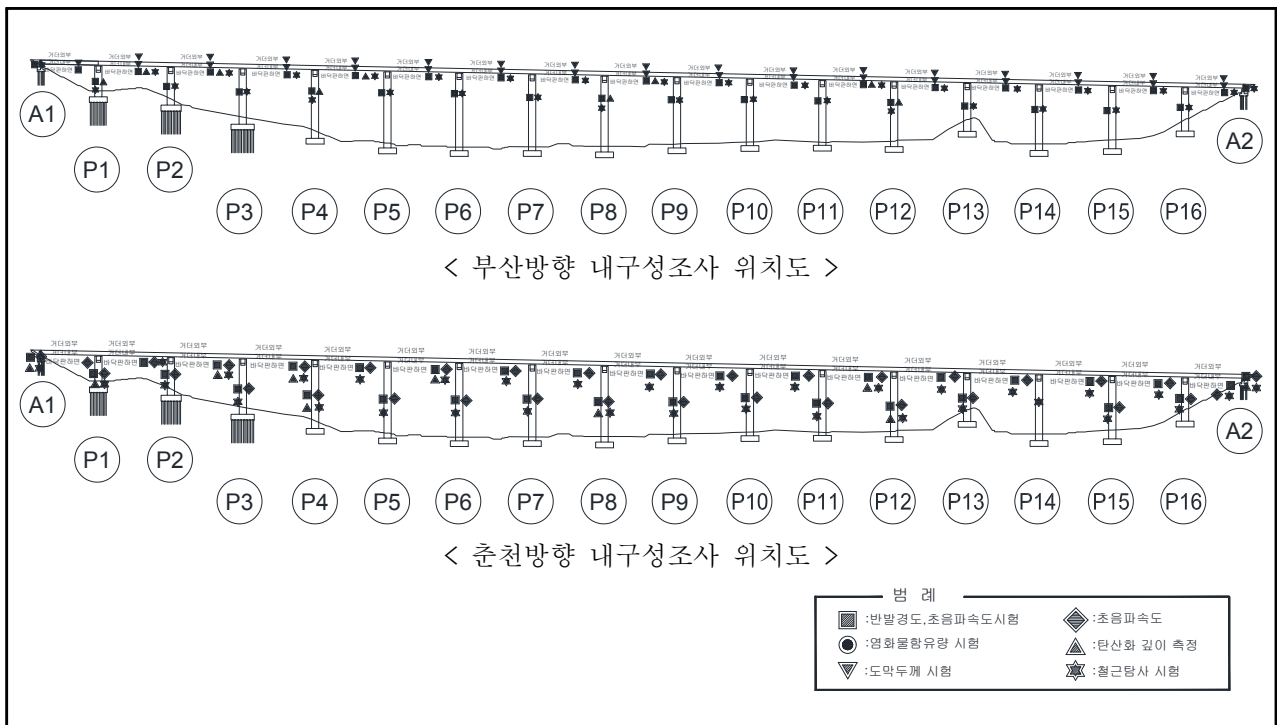

【그림 3-32】 콘크리트 내구성조사 위치도

다. 콘크리트 내구성조사 전경



반발경도 시험



초음파 전달속도 시험



철근탐사 시험



탄산화 깊이 측정



도막두께 측정



염화물 함유량 시험


3.4.2 시험내용 및 평가기준

가. 콘크리트 강도시험

1) 반발경도시험

콘크리트의 표면 경도를 측정하여, 이 측정치로부터 콘크리트의 압축강도를 비파괴로 추정하는 검사방법이다. 반발경도를 구하는 방법으로는 슈미트 해머(Schmidt Hammer)법이 가장 널리 사용된다. 슈미트 해머로 경화된 콘크리트 표면을 타격시, 반발경도(R)와 콘크리트의 압축강도(F_c)와의 사이에 특정 상관관계가 있다는 실험적 경험을 기초로 한다.

① 반발경도시험 및 측정기 점검 등의 절차

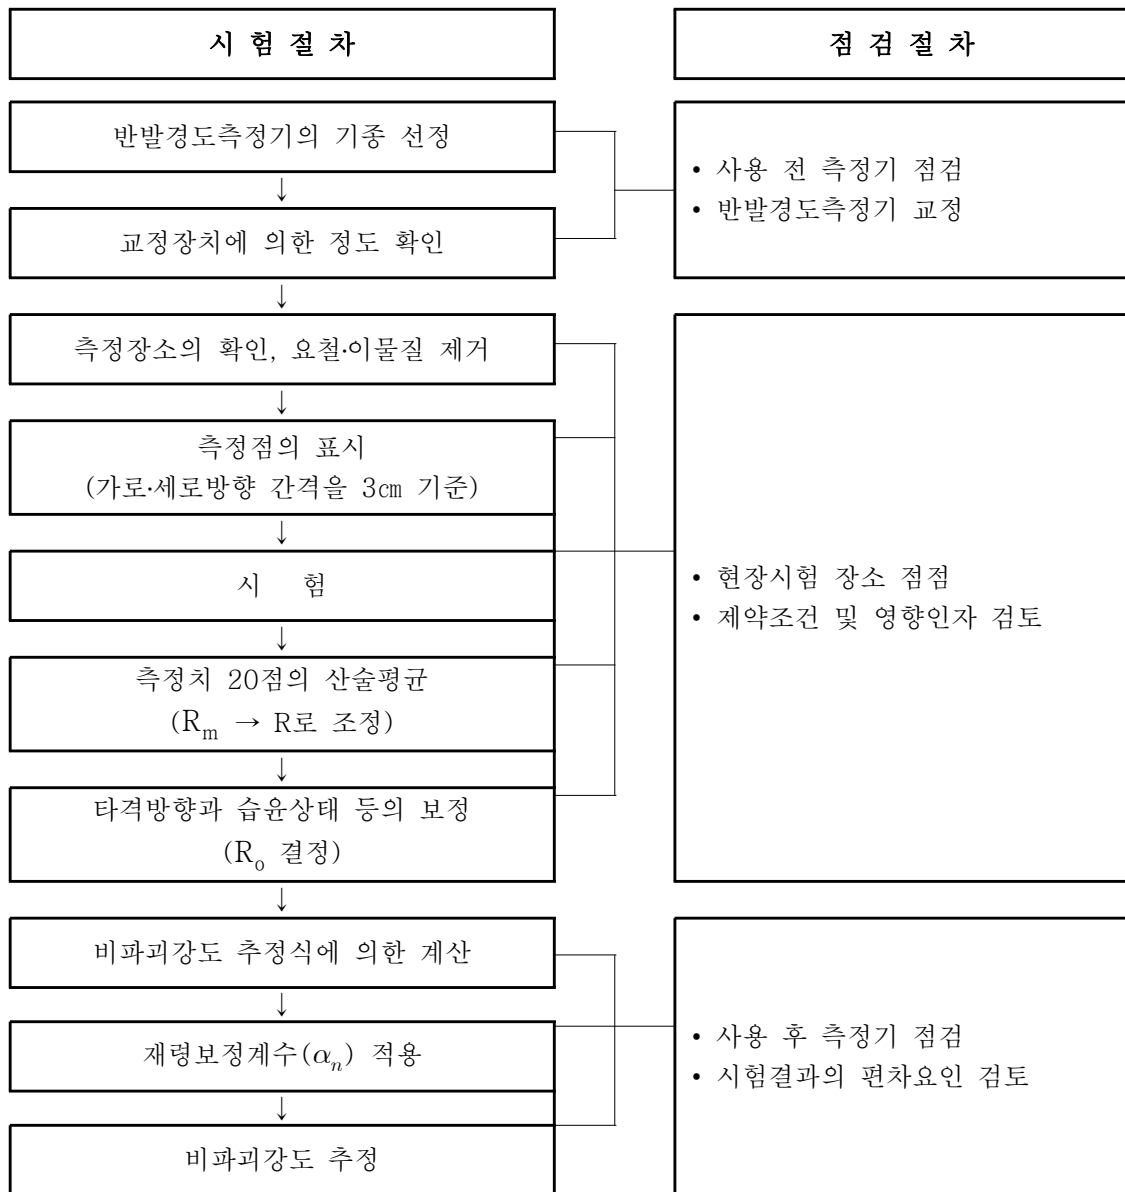

【그림 3-33】 반발경도시험 및 측정기 점검 등의 절차

【표 3-48】 기존의 비파괴강도 추정 제안식(반발경도시험)

구 분		추 정 식(MPa)	비 고
보통 콘크리트	일본재료학회	$F_c = -18.0 + 1.27R_o$	금회적용
	동경 건축재료 검사소	$F_c = (10R_o - 110) \times 0.098$	-
	일본건축학회	$F_c = (7.3R_o + 100) \times 0.098$	금회적용
	U.S Army	$F_c = (-120.6 + 8.0R_o + 0.0932R_o^2) \times 0.098$	-
고강도 콘크리트	한국시설안전공단	$F_c = (17.2R_o - 214) \times 0.098$	-
	과학기술부	$F_c = (15.2R_o - 112.8) \times 0.098$	-

※ 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010. 12, 국토교통부/한국시설안전공단)

④ 28일 강도의 추정

시일이 경과할수록 콘크리트 구조물은 표면경도가 높아지므로 아래 식과 같이 재령 28일 강도(F_{28}')로 환산하여 압축강도를 추정한다. 콘크리트의 재령에 따른 압축강도 보정계수 α 는 아래 【표 3.54】 과 같으며, 3000일 이상의 재령에 대해서는 0.63을 적용한다.

$$F_{28}' = \alpha \cdot F_c$$

【표 3-49】 재령계수 α 값


재령(일)	10	20	28	50	100	150	200	300	500	1000	3000
α	1.55	1.12	1.00	0.87	0.78	0.74	0.72	0.70	0.67	0.65	0.63

단, 과학기술부 $R_o = R \times a$ ($a=6.36/t+0.7$, t :28일보다 큰 재령일수)

2) 초음파 전달속도시험

초음파법은 초음파(콘크리트의 경우 보통 주파수가 50~100kHz 정도의 초음파 이용)의 투과속도가 콘크리트의 밀도 및 탄성계수에 따라서 변화되는 것을 이용하며, 이 투과속도로 부터 콘크리트의 동적특성, 강도, 균열상태 등을 추정하는 방법이다. 그러나 강도추정시 정확도는 높지 않으며, 일반적으로 콘크리트의 강도 및 품질비교 또는 균열깊이를 판정하는 수단으로서 이 방법을 널리 사용하고 있다. 강도 추정에 적용할 경우에는 이 방법을 단독적으로 사용하지 않고 반발경도법과 초음파법의 조합식을 이용하는 것이 바람직하다.

① 초음파 전달속도시험 및 측정기 점검 등의 절차

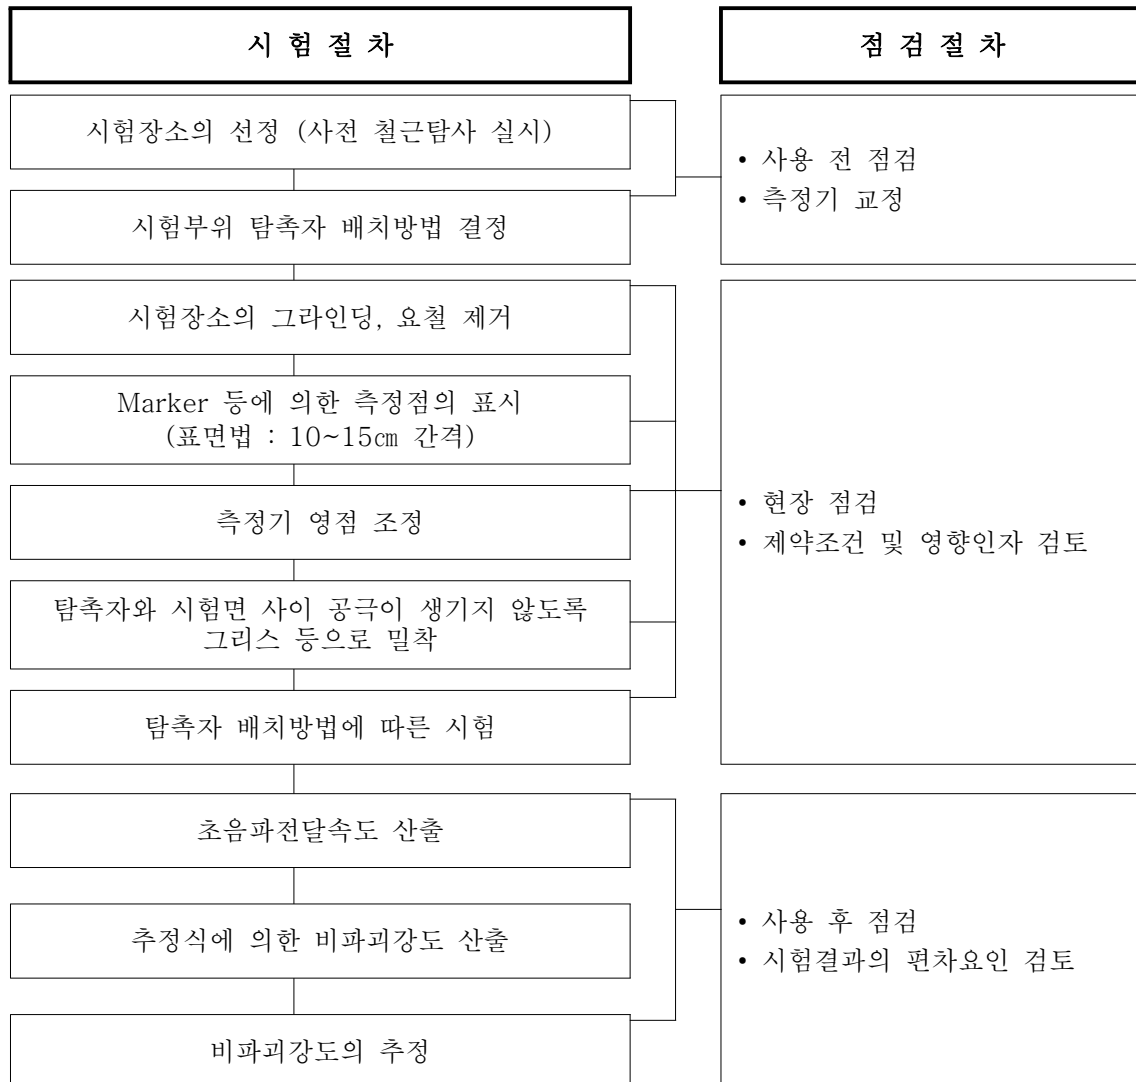


【그림 3-34】 초음파 전달속도시험 및 측정기 점검 등의 절차

② 초음파 전달속도시험에 의한 전달속도 분석

초음파 전달속도를 결정하기 위해서는 재료에서 초음파가 전달되는 거리를 미리 측정하고 장비상에 나타난 초음파 전달시간을 측정한 후 아래 식에 의해서 구한다.

$$\text{전달속도(Velocity)} = \frac{\text{전달길이(Path Length)}}{\text{전달시간(Transit Time)}}$$

초음파전달속도시험을 위한 탐촉자의 배치방법으로는 직접법, 간접법 및 표면법이 있다.

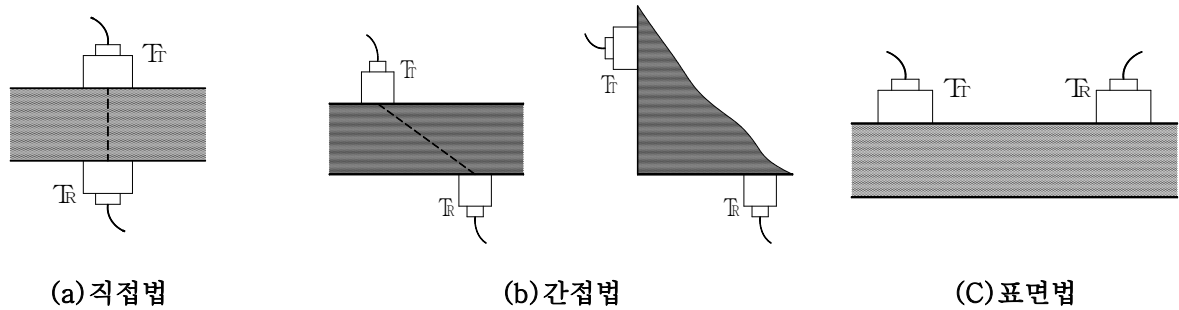

【그림 3-35】 초음파전달속도시험을 위한 탐촉자 배치방법

표면법과 직접법에서 구한 초음파전달속도는 근사적으로 아래 식과 같은 관계가 있다.

$$V_d \approx 1.05 V_i$$


여기서, V_d : 직접법에 의한 초음파 속도

V_i : 표면법에 의한 초음파 속도

직접법과 표면법의 초음파전달속도는 재료의 종류, 배합, 함수율 등 여러 가지 원인으로 변동을 나타내고 있으며, 보편적으로 현장 콘크리트의 초음파전달속도 관계는 $V_d \approx 1.05 \sim 1.15 V_i$ 의 사이에 있다고 경험적으로 보고되고 있다.

보다 정확한 직접법과 표면법의 초음파전달속도의 관계를 파악하기 위해서는 표면법을 수행한 동일 조건의 구조물이나, 동일한 부위에서 채취한 코어의 종파(직접법) 속도를 측정하여 상관관계에 의해 환산하여 이용하는 방법이 바람직하다.

표면법은 등간격(100~150mm)으로 5점 이상의 측점을 정하고 초음파의 전달거리(X_i)에 따른 전달시간(T_i)을 측정하고, 최소자승법에 의해서 회귀직선식을 구하여 그 기울기를 전달속도(V_i)로 한다.

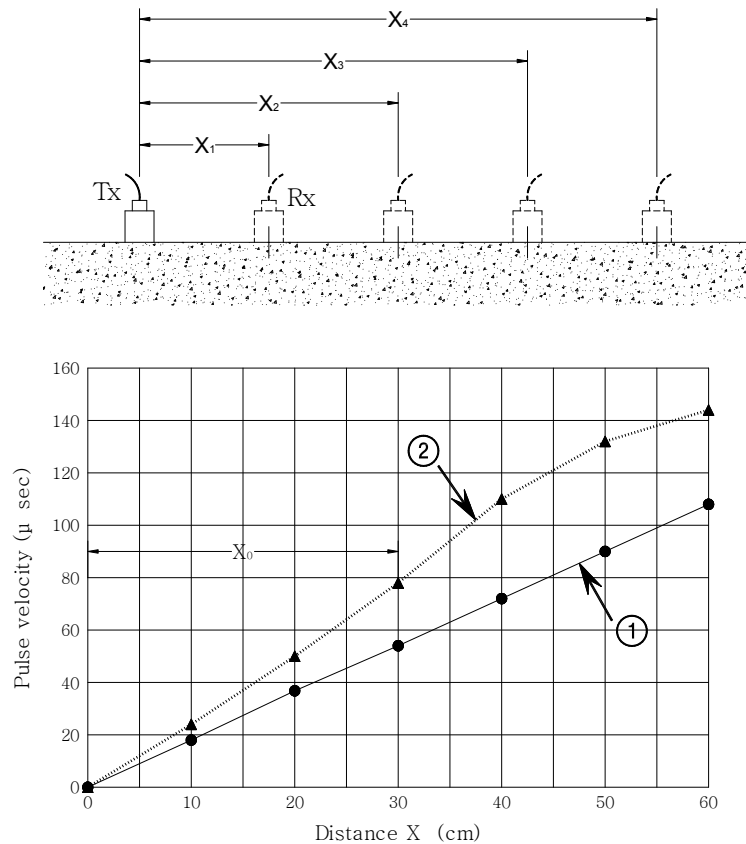

【그림 3-36】 표면법에 의한 초음파전달속도의 측정

회귀직선의 적정성 여부를 판단하기 위해서 회귀직선의 유의성(有意性)검정에 사용되는 결정계수(Coefficient of determination)를 다음 식에 의해서 계산한다.

$$r^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{(\sum (X_i - \bar{X})(T_i - \bar{T}))^2}{\sum (X_i - \bar{X})^2 \sum (T_i - \bar{T})^2}$$

여기서, $\bar{X}$, $\bar{T}$ 는 거리 및 전달시간의 평균값

③ 비파괴강도의 추정

본 과업에서는 r^2 값이 99% 이상이 되는 회귀직선식만을 사용하여 전달속도 V_i 를 계산하였다. 전달속도에 따른 콘크리트 압축강도의 추정을 위하여 초음파전달속도와 압축강도의 상관관계를 도출한 다음 식을 사용하였다.

【표 3-50】 기존의 비파괴강도 추정 제안식(초음파전달속도시험)

구 분	추 정 식(MPa)	비 고
일본건축학회	$F_c = (215 V_d - 620) \times 0.098$	금회 적용
일본재료학회	$F_c = (102 V_d - 117) \times 0.098$	금회 적용
한전기술연구원	$F_c = (339.1 V_d - 1107) \times 0.098$	-
谷川の 제안식	$F_c = (172.5 V_d - 499.6) \times 0.098$	-

※ V_d : 직접법에 의한 초음파전달속도(km/s)

※ 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010. 12, 국토교통부/한국시설안전공단) 참조

※ 콘크리트 및 강재 비파괴시험 매뉴얼(2006. 12, 한국시설안전공단) 참조

3) 조합법

조합법은 콘크리트강도와 밀접한 상관관계를 갖는 반발경도와 초음파 전달속도를 병용하여 보다 합리적으로 콘크리트의 비파괴강도를 추정하기 위해 제안된 것으로써, 본 과업에서는 다음과 같은 식을 이용하여 각각의 평균값을 측정지점의 압축강도로 적용하였다.

【표 3-51】 기존의 비파괴강도 추정 제안식(조합법)

구 분	추 정 식(MPa)	비 고
RIMEM 식	$\log_{10} F_c = 0.3794 V_d + 0.01149 R_o + 0.4332$ $F'_c = 0.85 F_c \times 0.1 (\text{MPa})$	-
일본건축학회	$F'_c = (8.2(K \cdot R_o) + 269 V_d - 1094) \times 0.1 (\text{MPa})$	-

※여기서, F'_c : 콘크리트 강도(MPa)

R_o : Schmidt hammer에 의한 보정 반발경도

V_d : 직접법에 의한 초음파 전달속도 (km/sec)

K : 0.9

나. 철근탐사시험

1) 개 요

본 시험은 전자파레이더를 이용한 철근탐사 시험기(RC Radar)를 활용하여 철근콘크리트 구조물에 배근된 철근간격, 콘크리트 피복을 측정하기 위해 실시한다.

철근콘크리트 구조물의 부재 내부에 배근되어 있는 철근의 피복두께가 지나치게 작은 경우에는 콘크리트의 탄산화 등에 따른 열화손상에 대한 저항성이 저하되어 내구성이 감소할 가능성이 있으며, 피복두께가 지나치게 큰 경우에는 강도감소 등을 수반할 우려가 있으므로 철

근탐사는 설계 당시와 같이 콘크리트 내에 배근되어 있는 철근의 배근상태 및 피복두께를 파악하기 위하여 실시한다.

2) 측정원리

전자파레이더의 원리는 현재 널리 사용되고 있는 레이더와 동일하다. 즉, 콘크리트용 전자파레이더는 임펄스 상의 전자파를 송신안테나로부터 콘크리트 내로 방사하면 그 전자파가 콘크리트와 전기적 성질(비유전율, 도전율)이 다른 물체(철근, 매설관, 공동 등)와의 경계에서 반사한다. 이를 수신안테나로 수신하고, 그에 소요되는 왕복전파시간으로부터 반사물체까지의 거리를 계산하면 그 위치를 구할 수 있다. 원리를 아래 【그림 3-37】에 나타내었고, 콘크리트 중의 전자파 속도는 다음 식과 같다.


$$V = \frac{C}{\sqrt{\epsilon_r}} \quad (\text{m/sec})$$

여기서, C : 진공 중에서 전자파의 속도(3×10^8 m/sec)

ϵ_r : 콘크리트의 상대유전율(6~10)

또한, 반사물체까지의 거리(D)는 송신 시각으로부터 수신 시각까지의 시간차(T)의 측정치와 콘크리트 내부의 전파속도(V)로부터 구할 수 있다.


$$D = \frac{1}{2} V T \quad (\text{m})$$

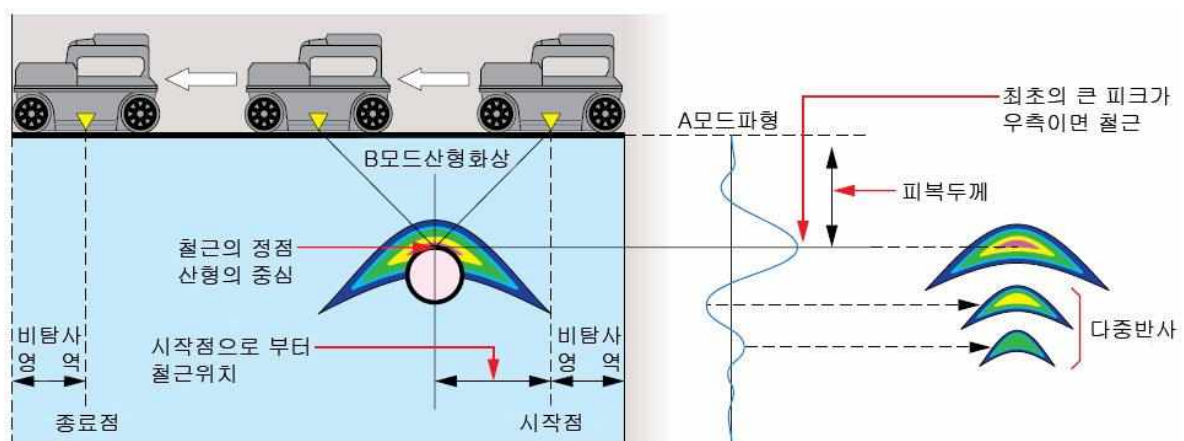

【그림 3-37】 철근탐사 측정원리

3) 철근탐사시험 및 장비 점검 등의 절차

철근탐사시험 방법에 대한 절차는 KS F 2734 및 KS F 2735의 규정에 준한다.

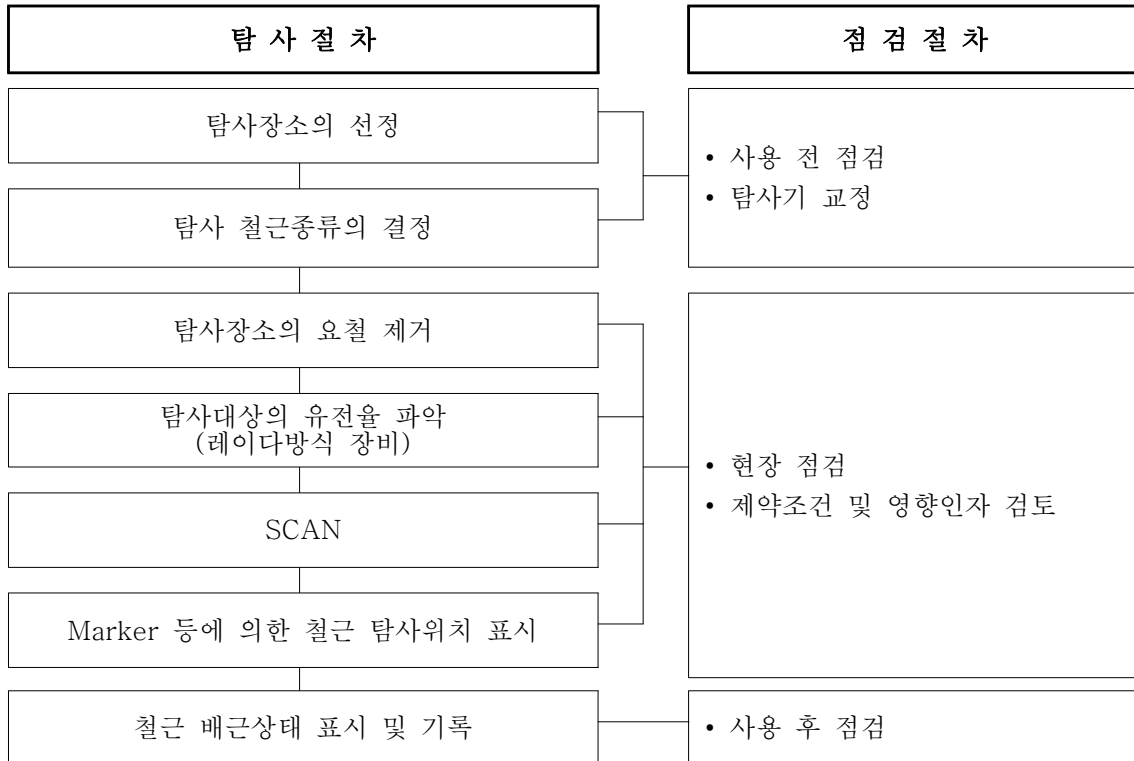

【그림 3-38】 철근탐사시험 및 장비 점검 등의 절차

4) 탐사조건 및 적용한계(RC Radar의 경우)

① 탐사조건

- 적용 가능한 조건
 - 탐사심도 200mm이내
 - 탐사대상 철근지름이 $\phi 6\text{mm}$ 이상
 - 콘크리트의 질이 균일한 곳
 - 철근이 안테나 진행방향과 직교인 경우
- 적용 곤란한 조건
 - 표면에 금속 등 전파를 반사하는 것이 있고, 그 밑의 철근 등을 탐사하는 경우
 - 100mm이하의 피치로 배근되어 있는 경우
 - 철근이 안테나의 진행방향과 평행인 경우

② 적용한계


- 탐사대상 물체의 표면에 금속 등 전파를 반사하는 것이 있고, 그 밑의 철근 등을 탐사하는 경우

- 철근이 안테나의 진행방향과 평행인 경우
- 비유전율에 따라 피복두께 차이가 있으므로 탐사 대상물의 비유전율을 추정하기 어려움
- 철근직경과 복철근 및 경사철근의 판독 불가능
- 탐사대상 표면에 요철이 많은 장소는 탐사결과의 신뢰성 저하
- 안테나의 사용으로 좁고, 짧은 위치의 탐사 불편

다. 탄산화깊이 측정

1) 개 요

탄산화란 콘크리트의 탄산화(Carbonation) 과정에서 나타나는 현상으로 탄산화에 의해서 문제가 발생하는 것은 콘크리트 자체에서 생기는 것이 아니고, 콘크리트 중의 철근에 녹이 발생함으로써 문제를 일으키는 것이다.

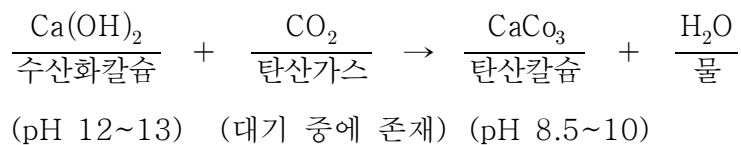

탄산화가 일어나는 메카니즘을 보면 시멘트의 수화반응에서 생성되는 수산화칼슘(Ca(OH)_2)은 pH 12~13정도의 강알칼리성을 나타내지만 대기 중에 포함되어 있는 약산성의 탄산가스(약 0.03%)와 접촉하면 탄산칼슘과 물로 변화하고 탄산칼슘으로 변화한 부분의 pH가 8.5~10 정도로 낮아지게 된다. 따라서, 콘크리트의 탄산화는 일반환경 하에서도 확실하게 진행되기 때문에 매입된 철근의 부식에 따른 문제가 가장 기본적인 중요하다. 콘크리트 내부의 pH가 11이상에서 철근은 표면에 $1 \times 10^{-6} \text{mm}$ 두께의 수산화물($\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$) 부동태막을 형성하므로 산소 침입을 막아 철근의 부식을 방지하지만 탄산화에 의하여 pH가 11보다 낮아지면 부동태막이 파괴되면서 철근에 녹이 발생하게 된다. 이러한 녹은 원래 부피의 약 2.5배에서 최대 7배까지 팽창하고 녹의 팽창압력에 의해 콘크리트 내부에는 균열이 발생하게 되며 철근의 부착강도 저하, 피복 콘크리트의 탈락, 철근 단면적의 감소 등 구조물의 내구성 저하를 초래하게 된다. 이러한 원인으로 녹의 진행과 함께 콘크리트 구조물의 내구성면에서 탄산화를 파악하는 것이 중요하다.

	STEP 1 • 정상, 재료 및 강도상의 변화는 거의 없음 (약간의 건조수축에 의한 균열)
	STEP 2 • 녹의 발생에 의한 팽창압이 콘크리트 내부에 발생하여 미세한 균열이 발생
	STEP 3 • 철근의 윗면이 팽창함 • 균열이 표면까지 연장되어 공기와 수분의 침입이 격화되어 부산 등의 다른 열화도 유발시키며 녹물이 보임
	STEP 4 • 철근 윗면의 피복이 떨어지고, 철근의 노출이 시작됨 • 철근단면적이 감소함
	STEP 5 • 철근 윗면이 거의 없어지고 철근은 공기 중에 직접 노출됨 • 내구성능은 없음

【그림 3-39】 탄산화에 의한 콘크리트 성능저하

2) 탄산화 속도에 영향을 미치는 요인

탄산화 속도에 영향을 미치는 요인으로서는 환경조건(대기 중의 탄산가스 농도, 온도, 습도, 마감재 등)을 주원인으로 하는 외적요인 및 콘크리트 자체의 성능·품질(함수율, 강도, 시멘트의 종류, 배합조건, 시공조건 등)을 주원인으로 하는 내적요인에 의해 복합적인 영향을 받는 것으로 알려져 있다. 대표적인 원인을 정리하면 다음과 같다.

【표 3-52】 탄산화 속도에 영향을 미치는 요인

구 분	영향인자	탄산화 속도
내적 요인	시멘트의 종류	• 수화반응이 느릴수록 탄산화 속도가 빠름 • 조강 포틀랜드시멘트 < 보통 포틀랜드시멘트 < 중용열 포틀랜드시멘트
	골재의 종류	• 투기성이 큰 골재일수록 탄산화 속도가 빠름
	계면활성제 종류	• 동일 물-시멘트비, 동일 슬럼프라면 탄산화 속도와 무관함
	압축강도	• 압축강도가 낮을수록 탄산화 속도가 빠름
	물-시멘트비	• 물-시멘트비가 증가하면 탄산화 속도가 빠름
	시공 정밀도	• 다짐이 불충분할수록 탄산화 속도가 빠름
	콘크리트 결함부	• 균열부위, 이음부, 손상부위 등에서 탄산화 속도가 빠름

【표 3-52】 탄산화 속도에 영향을 미치는 요인(계속)

구 분	영향인자	탄산화 속도
외적 요인	온도	- 온도 상승시 탄산화 속도가 빠름 20~50 °C 사이에서는 영향이 크지 않음
	이산화탄소 농도	- 농도가 클수록 탄산화 속도가 빠름 - 탄산가스 농도 3~10% 사이에서 상승비율이 큼
	습도	상대습도 50~70% 에서 탄산화 속도가 최대
	실내, 실외	실내의 탄산화 속도가 빠름

3) 탄산화깊이의 측정

본 과업에서는 일반적으로 현장에서 간편하게 이용되는 페놀프탈레인법(페놀프탈레인은 pH 지시약의 일종으로 1% 알칼리용액)을 이용하여 콘크리트의 탄산화 진행 정도를 측정한다.

콘크리트 파단면에 1% 페놀프탈레인 용액을 도포한 후 색의 변화를 관찰하는 방법으로 강알칼리성일수록 짙은 보라색을 띠며 pH 9이하에서는 무색을 나타낸다. 탄산화 진행 깊이의 측정은 콘크리트 표면에서 발색점까지의 깊이를 버니어캘리퍼스 등으로 측정한다.

4) 탄산화를 고려한 잔존수명 예측

탄산화 속도는 경과시간(t)의 평방근에 비례하여 진행한다고 하는 $\sqrt{t}$ 법으로 표현된다. 탄산화(C)는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$C = A \times \sqrt{t}$$

여기서, C : 탄산화깊이(mm)

A : 탄산화 속도계수(mm/ $\sqrt{\text{년}}$)

t : 재령(년)

여기서 구해진 탄산화 속도계수(A)를 실제 탄산화깊이와 경과년수를 이용하여 역추적으로 구한 후 탄산화가 철근에 도달하는 시간을 계산하면 콘크리트의 탄산화에 의한 잔존수명을 예측할 수 있다.

5) 평가기준

탄산화 상태평가 기준은 다음과 같다.

【표 3-53】 탄산화 상태평가 기준

기 준	탄산화 잔여 깊이	철근부식의 가능성
a	• 30mm이상	• 탄산화에 의한 부식발생 우려 없음
b	• 10mm이상 ~ 30mm미만	• 향후 탄산화에 의한 부식발생 가능성 있음
c	• 0mm이상 ~ 10mm미만	• 탄산화에 의한 부식발생 가능성 높음
d	• 0mm미만	• 철근부식 발생
e	—	—

라. 염화물함유량 시험

1) 콘크리트 속의 염분에 대한 일반적 사항

염화물의 콘크리트 침투를 구분해 보면 일반적으로 두가지로 크게 구분할 수 있다.

하나는 이미 건립된 구조물에 해풍, 해수 및 염화물을 함유한 외부 환경조건에 의해 염화물이 침투 축적되는 경우이고, 다른 하나는 방동대책으로서 염화칼슘(CaCl_2)과 염화나트륨(NaCl)의 살포에 의해 염화물이 침투하는 경우이다.

다음은 콘크리트 제조시에 배합재료로부터 직접 콘크리트에 침투하는 경우, 특히 아직 굳지 않은 프레스 상태일 때 혼입하는 경우인데 이의 예로서는 ① 깨끗이 세척하지 않은 바다모래의 사용, ② 경화 촉진제로서 염화칼슘(CaCl_2)의 사용, ③ 염화칼슘(CaCl_2)을 주체로 한 조강형 AE제의 사용, ④ 혼화수로서 해수의 사용 등을 들 수 있다. 이 중 미세정 바다모래에 의한 염분(염화나트륨(NaCl))을 주로 함유한 것의 혼입에 의한 것이 염해 원인의 대부분을 차지하고 있다.

콘크리트 중에 함유하는 염화물은 ① 가용성 염화물(수용성 염화물), ② 전 염화물(산 용해성 염화물)의 2종류로 분류할 수 있다. ①의 가용성 염화물로는 콘크리트에서 물에 의해 유출되는 염화물이고, ②의 전 염화물은 콘크리트를 강한 산으로 용해함으로써 유출되는 염화물이다. 가용성 염화물의 측정은 콘크리트의 세공용액 속에 용해되어 있는 유리 염화물의 양을 구하는 경우로 측정할 수 있고 유출온도 등 시험방법의 자세한 내용은 제안되고 있는 각 방법에 따라 약간 차이가 있다. 일본 콘크리트공학협회(JCI)에서는 가용성 염화물을 「경화 콘크리트 중에 함유된 50℃의 온수에 녹는 염화물」이라 정의하여 측정방법을 정하고 있다.

전 염화물량과 가용성 염화물량과의 차이는 시멘트 수화물에 고정되어 있는 염화물로서 판정되어진다.

강재 위치에 대한 염화물 이온의 강재 부식발생 한계농도는 콘크리트 단위용적당 양으로서 $0.3 \sim 1.2\text{kg/m}^3$ 정도이고 이 값은 구조물의 설치 환경조건이나 강재부식 허용량 등의 조건에

따라서 다르다. 예를 들면, 미리 염화물을 혼입한 공시체에 의한 촉진시험 등에서는 $0.3\sim0.6\text{kg/m}^3$ 정도이고 실제 환경의 노출실험에서는 $1.2\sim2.4\text{kg/m}^3$ 정도로 되어 있다. 촉진시험과 실제 환경에서 얻어지는 한계농도의 차이는 시험 공시체와 실제 구조물의 덮개나 물-시멘트비의 차이 그리고 촉진시험시 설정되는 고온환경 등 온도의 영향이라고 생각된다.

안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010.12) 및 콘크리트 표준시방서 내구성조서편에서는 경화콘크리트의 경우 전염화물 기준으로 실제 환경의 노출실험 결과 하한치인 1.2kg/m^3 을 강재 부식발생 한계농도로서 정하고 있다. 비록, 부식환경에 따른 전염화물량이 1.2kg/m^3 를 넘더라도 부식이 발생하지 않을 가능성이 있지만 잠재적으로 부식 가능성이 높을 것으로 평가되므로 부식방지를 위한 조치가 검토되어야 할 것이다.

2) 평가기준

① 국내 콘크리트 표준시방서 기준

굳지않은 콘크리트의 경우는 철근의 부식을 방지하기 위하여 0.3kg/m^3 이하로 규정하며, 책임기술자의 승인이 있는 경우 0.6kg/m^3 까지 허용

② 콘크리트구조기준(2012)

【표 3-54】 염화물 평가기준(콘크리트구조기준, 2012)

부재의 종류	최대 수용성 염소이온(Cl^-), 시멘트의 중량에 대한 비(%)
프리스트레스트 콘크리트	0.06
염화물에 노출된 철근콘크리트	0.15
건조상태 또는 습기로부터 차단된 철근콘크리트	1.00
기타 철근콘크리트	0.30

③ 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010. 12)

【표 3-55】 염화물 상태평가 기준(안전점검 및 정밀안전진단 세부지침, 2010.12)

기 준	전염화물 이온량(kg/m^3)	철근부식의 가능성
a	• 염화물 $< 0.3\text{kg/m}^3$	• 염화물에 의한 부식이 발생할 우려 없음
b	• $0.3\text{kg/m}^3 < \text{염화물} \leq 1.2\text{kg/m}^3$	• 염화물이 함유되어 있으나, 부식발생 가능성 낮음
c	• $1.2\text{kg/m}^3 < \text{염화물} \leq 2.5\text{kg/m}^3$	• 향후 염화물에 의한 부식발생 가능성 높음
d	• 염화물 $\geq 2.5\text{kg/m}^3$	• 철근 부식발생
e	—	—

마. 균열깊이 측정

1) 개 요


본 시험은 콘크리트에 발생된 균열 부위에서 건전부와 균열부의 측정된 초음파 전달시간의 차이를 이용하여 균열깊이를 평가하여 부재의 관통균열 여부 확인 및 철근의 부식조건 등에 대해 평가한다.

2) 시험방법

콘크리트 표면의 균열깊이는 일반적으로 $T_c - T_o$ 법으로 구한다. 이 방법은 종파용 발·수신자를 균열 개구부를 중심으로 등간격 $L/2 (=X)$ 로 설치하여 균열선단부를 회절한 초음파의 전파시간 T_c 를 구한다. 또한 부근의 균열이 없는 부분에서 발·수신자를 동일한 거리 $L (=2X)$ 만큼 떨어진 곳에 설치하여 전파시간 T_o 를 구한다. 측정된 $T_c - T_o$ 로 부터 다음과 같은 식을 적용하여 균열의 깊이를 구한다. 본 시험에서는 $X=10\text{cm}$ 를 적용하였다.

$$C = \frac{L}{2} \sqrt{\frac{(T_c^2)}{(T_o^2)} - 1}$$

위 식은 균열면이 콘크리트의 표면과 직각으로 발생되어 있으며, 균열주위의 콘크리트는 어느 정도 균질한 것이라고 가정하여 유도한 것이다.

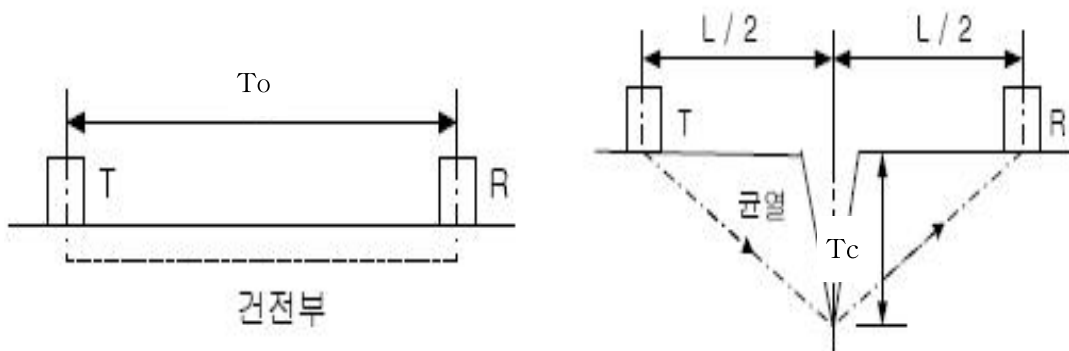

【그림 3-40】 $T_c - T_o$ 법에 의한 균열깊이 측정방법

3.4.3 시험결과 및 분석

가. 부산방향

1) 콘크리트 강도시험

본 교량의 콘크리트 비파괴강도시험(반발경도시험, 초음파전달속도시험)은 총 33개소(상부구조 16개소, 하부구조 17개소)에서 실시하였으며 검토결과, 상부구조는 27.0~33.3MPa로 설계기준강도(27MPa)의 100~123%, 하부구조는 24.4~30.2MPa로 설계기준강도(24MPa)의 102~126%로 나타나 허용기준치(JICE, 설계기준강도의 90% 이상)를 만족하는 양호한 상태로 조사되었다.


① 측정결과

【표 3-56】 부산방향 - 콘크리트 비파괴 강도시험 결과


시험 위치		비파괴시험		반발경도법(MPa)			초음파 전달속도법(MPa)			설계 기준 강도 (MPa)
		반발경도 (RO)	초음파속도 (km/sec)	일본 재료학회	일본 건축학회	평균	일본 건축학회	일본 재료학회	평균	
상 부 구 조	바닥판하면 S1	47.2	4.330	26.4	28.0	27.2	31.8	30.5	31.1	27
	바닥판하면 S2	47.9	4.467	26.9	28.3	27.6	33.2	33.4	33.3	27
	바닥판하면 S3	48.5	4.351	27.5	28.6	28.1	32.0	30.9	31.4	27
	바닥판하면 S4	50.4	4.231	29.0	29.5	29.3	30.8	28.4	29.6	27
	바닥판하면 S5	46.8	4.156	26.1	27.8	27.0	30.1	26.8	28.4	27
	바닥판하면 S6	47.2	4.130	26.4	28.0	27.2	29.8	26.3	28.1	27
	바닥판하면 S7	49.5	4.209	28.3	29.1	28.7	30.6	27.9	29.3	27
	바닥판하면 S8	50.6	4.153	29.2	29.6	29.4	30.0	26.7	28.4	27
	바닥판하면 S9	51.9	4.241	30.2	30.2	30.2	30.9	28.6	29.8	27
	바닥판하면 S10	54.1	4.179	31.9	31.2	31.6	30.3	27.3	28.8	27
	바닥판하면 S11	48.8	4.115	27.7	28.7	28.2	29.7	25.9	27.8	27
	바닥판하면 S12	49.1	4.067	28.0	28.9	28.4	29.2	24.9	27.1	27
	바닥판하면 S13	48.1	4.193	27.1	28.4	27.8	30.5	27.6	29.1	27
	바닥판하면 S14	47.6	4.098	26.7	28.2	27.5	29.5	25.6	27.6	27
	바닥판하면 S15	49.9	4.236	28.6	29.3	28.9	30.9	28.5	29.7	27
	바닥판하면 S16	48.5	4.201	27.5	28.6	28.1	30.5	27.7	29.1	27

【표 3-56】 부산방향 - 콘크리트 비파괴 강도시험 결과(계속)

시험 위치		비파괴시험		반발경도법(MPa)			초음파 전달속도법(MPa)			설계 기준 강도 (MPa)
		반발경도 (RO)	초음파속도 (km/sec)	일본 재료학회	일본 건축학회	평균	일본 건축학회	일본 재료학회	평균	
하부 구조	교대 A1	44.4	4.016	24.1	26.7	25.4	28.7	23.9	26.3	24
	교각 P1기둥부	43.6	3.900	23.5	26.4	25.0	27.5	21.4	24.4	24
	교각 P2기둥부	43.3	4.033	23.3	26.2	24.8	28.8	24.2	26.5	24
	교각 P3기둥부	46.9	3.984	26.1	27.8	27.0	28.4	23.2	25.8	24
	교각 P4기둥부	46.7	4.079	26.0	27.8	26.9	29.3	25.2	27.3	24
	교각 P5기둥부	47.6	4.197	26.7	28.2	27.5	30.5	27.7	29.1	24
	교각 P6기둥부	48.2	4.138	27.2	28.5	27.9	29.9	26.4	28.1	24
	교각 P7기둥부	44.5	4.217	24.2	26.7	25.5	30.7	28.1	29.4	24
	교각 P8기둥부	43.0	4.196	23.1	26.1	24.6	30.5	27.6	29.1	24
	교각 P9기둥부	48.2	4.070	27.2	28.4	27.8	29.2	25.0	27.1	24
	교각 P10기둥부	52.0	4.048	30.2	30.2	30.2	29.0	24.5	26.8	24
	교각 P11기둥부	47.0	4.144	26.2	27.8	27.0	30.0	26.5	28.3	24
	교각 P12기둥부	49.6	3.915	28.3	29.1	28.7	27.7	21.7	24.7	24
	교각 P13기둥부	44.8	3.923	24.5	26.9	25.7	27.7	21.9	24.8	24
	교각 P15기둥부	44.1	4.072	23.9	26.6	25.3	29.2	25.0	27.1	24
	교각 P16기둥부	51.9	4.014	30.1	30.1	30.1	28.7	23.8	26.3	24
	교대 A2	46.8	4.171	26.1	27.8	26.9	30.2	27.1	28.6	24

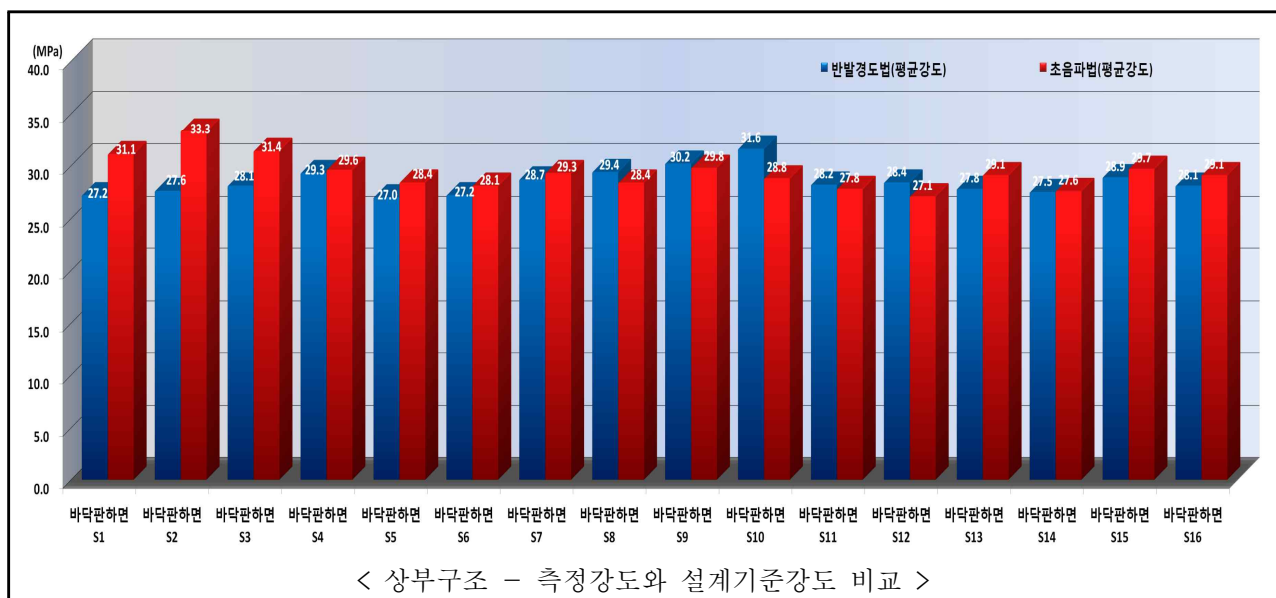

【그림 3-41】 부산방향 - 측정강도와 설계기준강도 비교

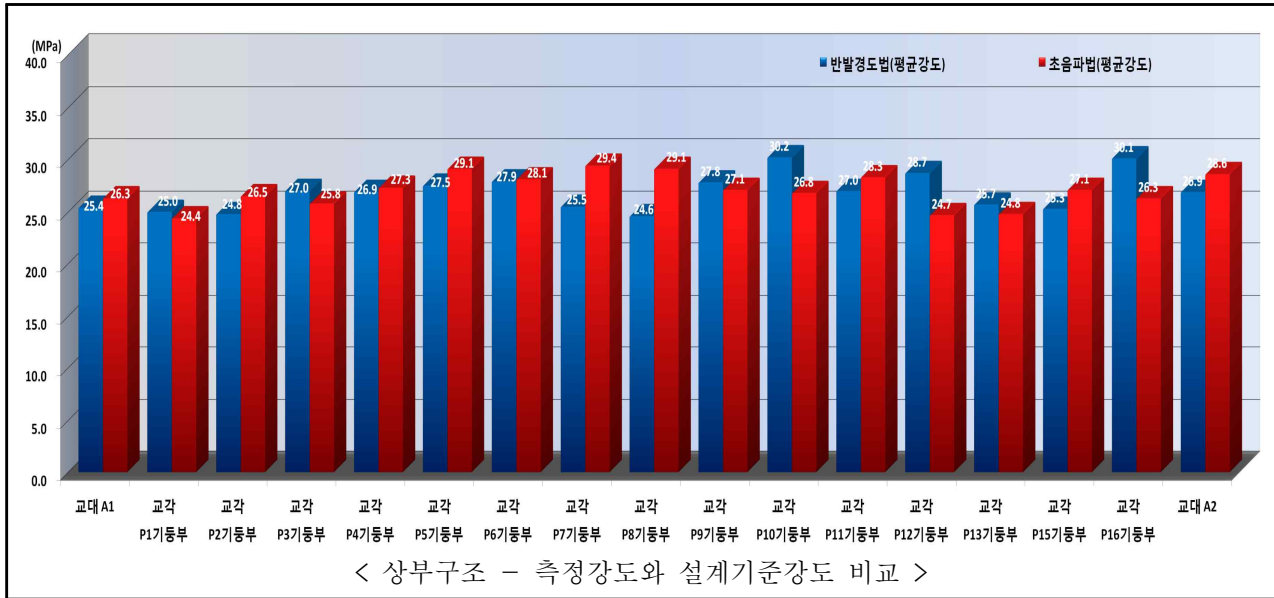

【그림 3-41】 부산방향 - 측정강도와 설계기준강도 비교(계속)

② 기 진단 결과와의 비교 · 분석

【표 3-57】 부산방향 - 기 진단 결과와 비교 · 분석

구 분	2012년 정밀안전진단	금회 정밀안전진단 (2016년)
상부구조	27.1 ~ 33.0MPa	27.0 ~ 33.3MPa
하부구조	24.8 ~ 32.8MPa	24.4 ~ 30.2MPa

2) 철근탐사시험

RC-Radar에 의한 철근탐사시험은 총 34개소(상부구조 16개소, 하부구조 18개소)에서 실시하였다. 철근 콘크리트 부재에 RC-Radar를 이용한 국부적인 철근탐사 시험 결과, 철근 간격 및 피복두께는 대체적으로 설계도와 일치하여, 전반적인 배근 및 피복두께 상태는 양호한 것으로 판단된다.

① 측정결과

【표 3-58】 부산방향 - 철근탐사 결과

시험위치		배근종류	설계값(mm)		실측값(mm)		비 고
			배근간격	피복두께	배근간격	피복두께	
상부 구조	바닥판하면 S2	주철근	300	40	290	38	
		배력철근	125	40	123	40	
	바닥판하면 S3	주철근	100	40	105	45	
		배력철근	125	40	125	38	
	바닥판하면 S4	주철근	100	40	98	40	
		배력철근	125	40	123	38	

【표 3-58】 부산방향 - 철근탐사 결과(계속)

시험위치		배근종류	설계값(mm)		실측값(mm)		비 고
			배근간격	피복두께	배근간격	피복두께	
상부 구조	바닥판하면 S5	주철근	100	40	105	48	
		배력철근	125	40	125	40	
	바닥판하면 S6	주철근	150	40	149	50	
		배력철근	125	40	125	45	
	바닥판하면 S7	주철근	150	40	145	43	
		배력철근	125	40	125	43	
	바닥판하면 S8	주철근	150	40	141	45	
		배력철근	125	40	125	40	
	바닥판하면 S9	주철근	150	40	150	47	
		배력철근	125	40	120	35	
	바닥판하면 S10	주철근	100	40	109	41	
		배력철근	125	40	120	40	
	바닥판하면 S11	주철근	100	40	103	43	
		배력철근	125	40	122	35	
	바닥판하면 S12	주철근	100	40	102	43	
		배력철근	125	40	125	38	
	바닥판하면 S13	주철근	100	40	100	45	
		배력철근	125	40	121	43	
	바닥판하면 S14	주철근	100	40	105	39	
		배력철근	125	40	120	45	
	바닥판하면 S15	주철근	100	40	101	42	
		배력철근	125	40	124	45	
하부 구조	교대 A1	주철근	300	40	285	37	
		배력철근	125	40	130	40	
	교각 P1 기둥부	주철근	300	40	300	45	
		배력철근	125	40	130	40	
	교각 P2 기둥부	수직철근	250	100	252	111~115	
		수평철근	100	100	125	105~110	
	교각 P3 기둥부	수직철근	110	100	171	108~120	
		수평철근	250	100	129	70~85	
	교각 P2 기둥부	수직철근	110	100	112	106~118	
		수평철근	250	100	125	103~106	
	교각 P3 기둥부	수직철근	110	100	201	97~108	
		수평철근	250	100	100	89~93	

【표 3-58】 부산방향 - 철근탐사 결과(계속)

시험위치		배근종류	설계값(mm)		실측값(mm)		비 고
			배근간격	피복두께	배근간격	피복두께	
하부 구조	교각 P4 기둥부	수직철근	110	100	137	106~113	
		수평철근	250	100	248	88~92	
	교각 P5 기둥부	수직철근	110	100	132	103~106	
		수평철근	250	100	198	100~104	
	교각 P6 기둥부	수직철근	110	100	138	82~97	
		수평철근	250	100	204	105~113	
	교각 P7 기둥부	수직철근	110	100	125	115~118	
		수평철근	250	100	189	89~88	
	교각 P8 기둥부	수직철근	110	100	161	110~123	
		수평철근	250	100	250	82~91	
	교각 P9 기둥부	수직철근	110	100	150	100~124	
		수평철근	250	100	153	89~93	
	교각 P10 기둥부	수직철근	110	100	120	95~100	
		수평철근	250	100	139	100~111	
	교각 P11 기둥부	수직철근	110	100	100	85~90	
		수평철근	250	100	148	82~91	
	교각 P12 기둥부	수직철근	110	100	130	105~110	
		수평철근	250	100	132	82~99	
	교각 P13 기둥부	수직철근	110	100	170	103~113	
		수평철근	250	100	193	83~92	
	교각 P15 기둥부	수직철근	110	100	150	85~90	
		수평철근	250	100	122	82~88	
	교각 P16 기둥부	수직철근	110	100	105	92~105	
		수평철근	250	100	229	82~76	
	교대 A2	수직철근	250	100	247	87~96	
		수평철근	100	100	130	115~120	

② 기 진단 결과와의 비교·분석

【표 3-59】 부산방향 - 기 진단 결과와 비교·분석

구 분		2012년 정밀안전진단	금회 정밀안전진단 (2016년)
상부구조	배근간격	110~140mm	100~300mm
	피복두께	43~49mm	35~50mm
하부구조	배근간격	80~135mm	100~252mm
	피복두께	83~113mm	82~124mm

3) 탄산화 깊이 측정


탄산화 깊이 측정은 상부구조 5개소, 하부구조 3개소에서 실시하였으며, 측정위치에서 철근의 피복두께 측정을 실시하였다.

측정 결과, 탄산화 깊이가 상부구조에서 3.0~11.0mm, 하부구조에서 1.0~10.0mm로 나타나 측정위치에서의 철근피복두께를 고려할 때, “a”와 “b”로 평가되었다. 탄산화 잔여깊이가 대부분 30mm이상으로 나타나 탄산화에 의한 철근부식의 가능성은 적은 것으로 평가되며, 시험위치에서 실측피복두께와 탄산화 속도계수를 이용하여 탄산화가 철근위치까지 도달하는 잔여내구수명을 산정한 결과 모두 100년 이상을 확보하고 있어 현재 탄산화에 의한 철근부식의 우려는 없는 것으로 평가된다.

① 측정결과

【표 3-60】 부산방향 - 탄산화 깊이 측정결과 및 평가

	시험위치	실측 피복두께 (mm)	탄산화 깊이 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	탄산화 속도계수 (A)	상태 평가	잔존수명
상부 구조	바닥판 하면 S2	38.0	8.0	30.0	2.066	a	100년이상
	바닥판 하면 S3	38.0	6.0	32.0	1.291	a	100년이상
	바닥판 하면 S5	40.0	3.0	37.0	1.549	a	100년이상
	바닥판 하면 S9	35.0	10.0	25.0	1.549	b	100년이상
	바닥판 하면 S12	38.0	11.0	27.0	1.807	b	100년이상
하부 구조	교대A1	105.0	9.0	96.0	1.291	a	100년이상
	교대A2	87.0	1.0	86.0	2.143	a	100년이상
	교각 P1 기둥부	70.0	7.0	63.0	2.143	a	100년이상
	교각 P4 기둥부	88.0	7.0	81.0	2.143	a	100년이상
	교각 P8 기둥부	72.0	10.0	62.0	2.143	a	100년이상
	교각 P12 기둥부	82.0	8.0	74.0	2.324	a	100년이상

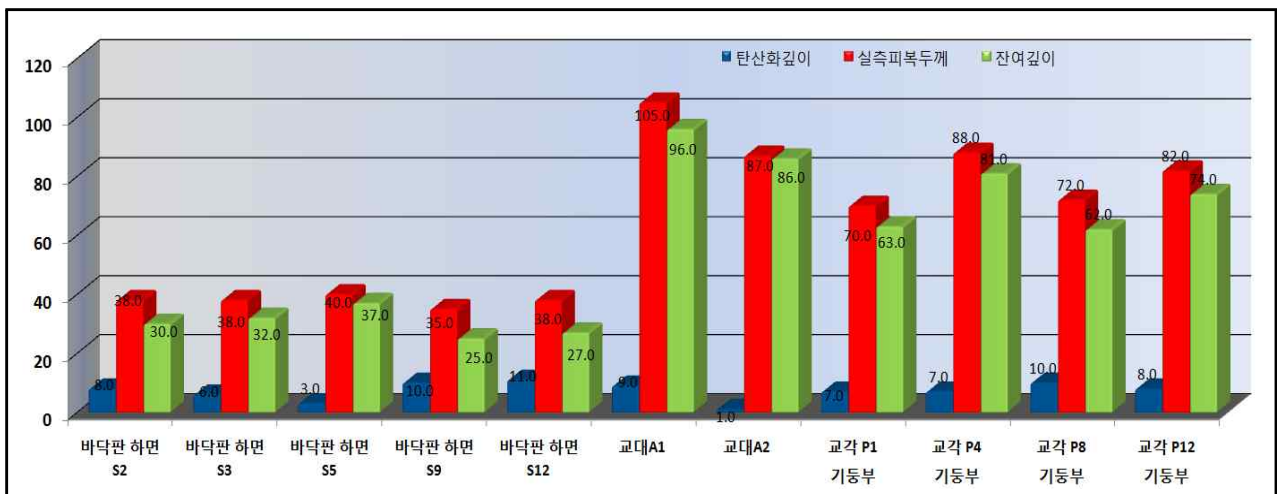

【그림 3-42】 부산방향 - 탄산화 깊이 측정결과

② 기 진단 결과와의 비교·분석

【표 3-61】 부산방향 - 기 진단 결과와 비교·분석

구 분		2012년 정밀안전진단	금회 정밀안전진단 (2016년)
상부구조	탄산화깊이	2.1~2.5mm	3.0~11.0mm
	잔여깊이	50.0~60.0mm	25.0~37.0mm
하부구조	탄산화깊이	2.5~4.0mm	1.0~10.0mm
	잔여깊이	40.0~90.0mm	62.0~96.0mm

4) 염화물 함유량 시험

구조물에 염화물이 침투하게 되면 철근주위의 산소차단 역할을 하는 부동태막이 파손되고, 강재표면이 활성화되면 철근의 부식이 일어날 수 있으므로 철근콘크리트 구조물의 염해에 대한 평가는 매우 중요하다. 본 과업에서의 염화물 함유량시험은 상부 1개소 하부 3개소 총 4개소에서 수행하였다.

염화물함유량시험 결과, 염화물 상태평가 기준인 a~b로 평가되었으며, 염화물에 의한 철근 부식은 없을 것으로 판단된다.

① 측정결과

【표 3-62】 부산방향 - 염화물 함유량과 시험결과

시험위치		전염화물함유량		상태평가 결과	상태평가 기준((kg/m³))
		Cl-(%)	Cl-(kg/m³)		
상부구조	바닥판하면 S7	0.0255	0.5771	b	a : 염화물 < 0.3 b : 0.3 < 염화물 ≤ 1.2 c : 1.2 < 염화물 ≤ 2.5 d : 2.5 ≤ 염화물
하부구조	교대 A1	0.0381	0.8622	b	
	교각 P6	0.0007	0.0158	a	
	교각 P12	0.0013	0.0294	a	

※ 콘크리트 중의 환산 염화물 산출시 콘크리트의 단위중량은 2.300kg/m³을 적용

※ 철근부식 방지를 위한 최대 수용성 염소이온 비율(기타철근콘크리트) 0.3%을 적용

② 기 진단 결과와의 비교·분석

【표 3-63】 부산방향 - 기 진단 결과와 비교·분석

구 분		2012년 정밀안전진단	금회 정밀안전진단 (2016년)
부산 방향	상부구조	0.188kg/m³	0.5771kg/m³
	하부구조	0.141~0.212kg/m³	0.0158~0.8622kg/m³

5) 균열깊이 조사

균열깊이 측정은 책임기술자의 판단에 따라 철근까지의 진행여부를 판단하기 위해 철근이 배근되어 있는 구간에서 폭 0.3mm 이상의 균열 및 균열깊이가 다소 깊게 예상되는 개소를 선정하여 시험을 실시하였다.

금성교(부산) 상부구조는 전체적으로 0.3mm이상 균열이 발생하지 않았으며, 전반적으로 0.3mm 미만의 비구조적인 균열로 조사되어 하부구조인 교대 및 교각부에서 2개소 균열깊이 실시하였다. 측정된 결과, 측정위치에서 균열깊이가 최소피복두께에 근접하는 것으로 측정되었다. 향후 균열의 진전으로 철근부식이 우려가 있으므로 내구성확보 차원에서 균열보수(주입보수) 및 주기적인 유지관리가 필요한 것으로 판단된다.

【표 3-64】 부산방향 - 균열깊이 측정 결과

시험위치		균열폭/깊이 (mm/m)	초음파 전달시간 ($\times 10^{-6}$ sec)		균열 깊이 (mm)	최소 피복두께 (mm)
			건전부 (To)	균열부 (Tc)		
하부 구조	교대 A2	0.3/0.4	68.9	80.2	59.6	67
	교각 P8	0.3/1.0	69.2	82.6	65.2	72

※ 피복두께는 철근탐사를 통한 실제 조사 피복두께임

나. 춘천방향

1) 콘크리트 강도시험

본 교량의 콘크리트 비파괴강도시험(반발경도시험, 초음파전달속도시험)은 총 33개소(상부구조 16개소, 하부구조 17개소)에서 실시하였으며 검토결과, 상부구조는 27.2~35.1MPa로 설계기준강도(27MPa)의 101~130%, 하부구조는 24.6~32.1MPa로 설계기준강도(24MPa)의 103~134%로 나타나 허용기준치(JICE, 설계기준강도의 90% 이상)를 만족하는 양호한 상태로 조사되었다.


① 측정결과

【표 3-65】 춘천방향 - 콘크리트 비파괴 강도시험 결과


시험 위치		비파괴시험		반발경도법(MPa)			초음파 전달속도법(MPa)			설계 기준 강도 (MPa)
		반발경도 (RO)	초음파속도 (km/sec)	일본 재료학회	일본 건축학회	평균	일본 건축학회	일본 재료학회	평균	
상 부 구 조	바닥판하면 S1	47.0	4.382	26.4	28.0	27.2	32.3	31.6	31.9	27
	바닥판하면 S2	47.9	4.659	26.9	28.3	27.6	33.0	32.9	32.9	27
	바닥판하면 S3	48.5	4.445	27.5	28.6	28.1	34.3	35.8	35.1	27
	바닥판하면 S4	50.4	4.583	29.0	29.5	29.3	30.8	28.4	29.6	27
	바닥판하면 S5	47.6	4.231	26.8	28.2	27.5	30.8	28.3	29.6	27
	바닥판하면 S6	47.2	4.228	26.4	28.0	27.2	29.8	26.3	28.0	27
	바닥판하면 S7	49.5	4.126	28.3	29.1	28.7	29.8	26.2	28.0	27
	바닥판하면 S8	50.6	4.153	29.2	29.6	29.4	30.0	26.7	28.4	27
	바닥판하면 S9	51.9	4.241	30.2	30.2	30.2	30.9	28.6	29.8	27
	바닥판하면 S10	54.1	4.143	31.9	31.2	31.6	29.9	26.5	28.2	27
	바닥판하면 S11	48.8	4.103	27.7	28.7	28.2	29.6	25.7	27.6	27
	바닥판하면 S12	49.1	4.107	28.0	28.9	28.4	29.6	25.8	27.7	27
	바닥판하면 S13	48.1	4.226	27.1	28.4	27.8	30.8	28.3	29.5	27
	바닥판하면 S14	47.6	4.156	26.7	28.2	27.4	30.1	26.8	28.4	27
	바닥판하면 S15	49.9	4.236	28.6	29.3	28.9	30.9	28.5	29.7	27
	바닥판하면 S16	48.5	4.201	27.5	28.6	28.1	30.5	27.7	29.1	27

【표 3-65】 춘천방향 - 콘크리트 비파괴 강도시험 결과(계속)

시험 위치		비파괴시험		반발경도법(MPa)			초음파 전달속도법(MPa)			설계 기준 강도 (MPa)
		반발경도 (RO)	초음파속도 (km/sec)	일본 재료학회	일본 건축학회	평균	일본 건축학회	일본 재료학회	평균	
하부 구조	교대 A1	44.4	4.234	24.1	26.7	25.4	30.9	28.4	29.7	24
	교각 P1기둥부	43.6	3.975	23.5	26.4	24.9	28.3	23.0	25.6	24
	교각 P2기둥부	43.3	4.033	23.3	26.2	24.8	28.8	24.2	26.5	24
	교각 P3기둥부	46.9	4.012	26.1	27.8	26.9	28.6	23.8	26.2	24
	교각 P4기둥부	46.7	4.394	26.0	27.8	26.9	32.5	31.8	32.1	24
	교각 P5기둥부	47.6	4.170	26.7	28.2	27.4	30.2	27.1	28.6	24
	교각 P6기둥부	48.2	4.193	27.2	28.5	27.9	30.4	27.6	29.0	24
	교각 P7기둥부	44.5	4.066	24.2	26.7	25.4	29.2	24.9	27.1	24
	교각 P8기둥부	43.0	4.143	23.1	26.1	24.6	30.0	26.5	28.3	24
	교각 P9기둥부	48.2	3.958	27.2	28.4	27.8	28.1	22.6	25.4	24
	교각 P10기둥부	52.0	4.096	30.3	30.2	30.3	29.5	25.5	27.5	24
	교각 P11기둥부	47.0	4.150	26.2	27.9	27.1	30.0	26.7	28.4	24
	교각 P12기둥부	49.6	3.924	28.3	29.1	28.7	27.8	21.8	24.8	24
	교각 P13기둥부	44.8	3.923	24.5	26.9	25.7	27.7	21.9	24.8	24
	교각 P15기둥부	44.1	4.168	23.9	26.6	25.3	30.2	27.1	28.6	24
	교각 P16기둥부	51.9	4.023	30.1	30.1	30.1	28.7	24.0	26.4	24
	교대 A2	46.8	4.078	26.1	27.8	26.9	29.3	25.2	27.3	24

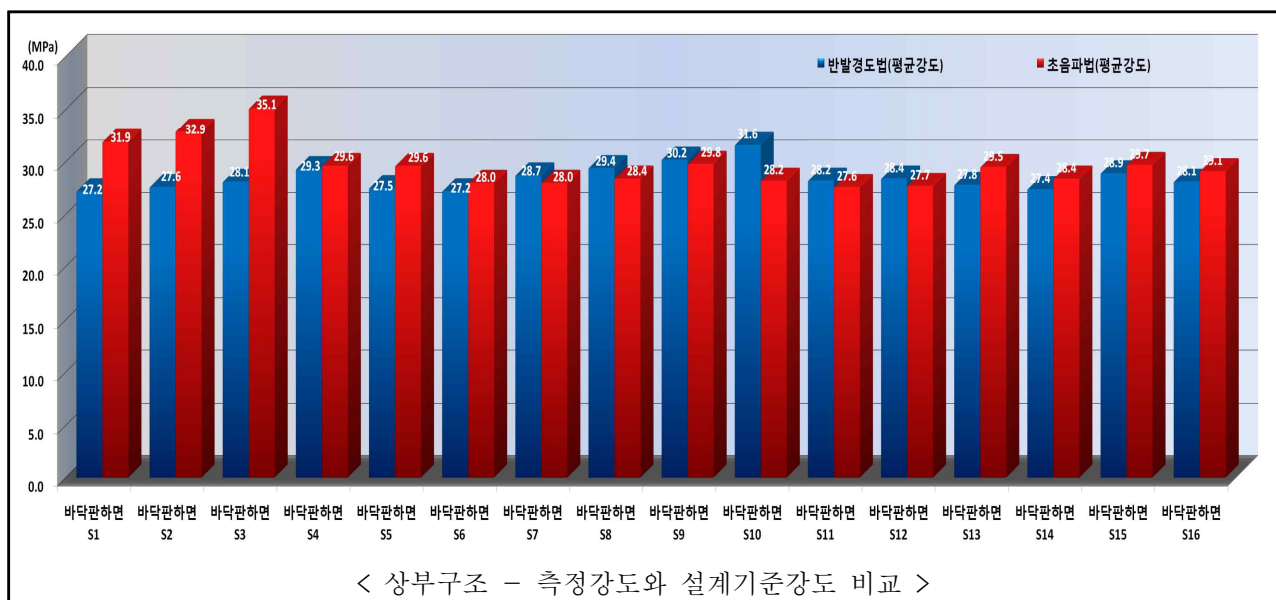

【그림 3-43】 춘천방향 - 측정강도와 설계기준강도 비교

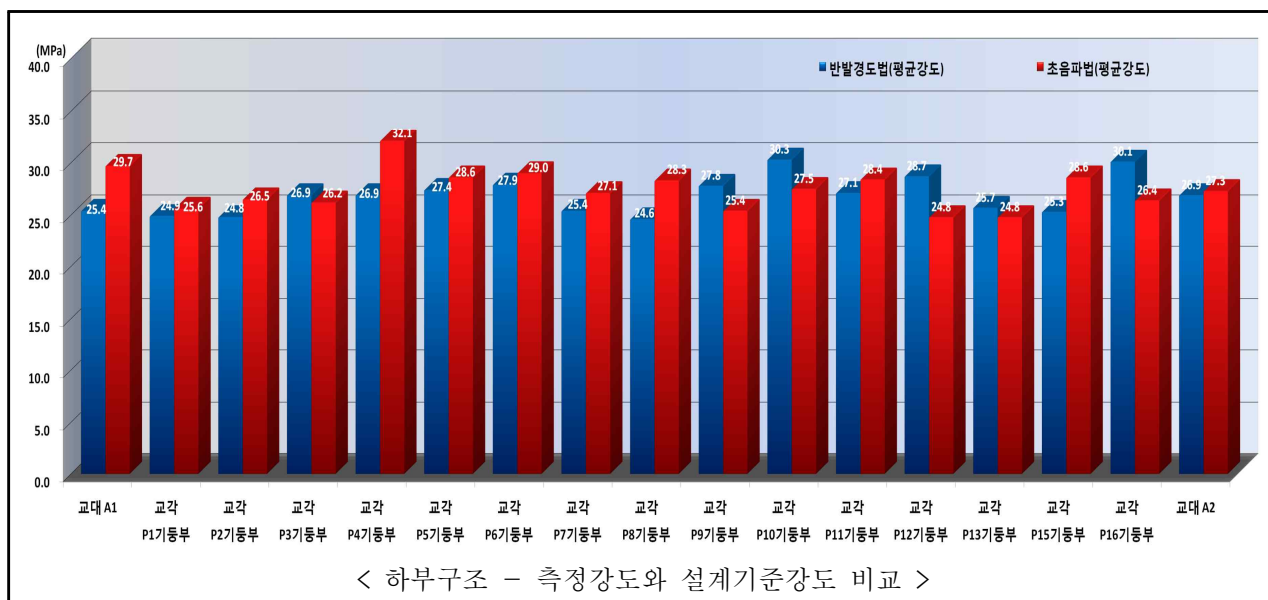

【그림 3-43】 춘천방향 - 측정강도와 설계기준강도 비교(계속)

② 기 진단 결과와의 비교·분석

【표 3-66】 춘천방향 - 기 진단 결과와 비교·분석

구 분	2012년 정밀안전진단	금회 정밀안전진단 (2016년)
상부구조	27.0~34.0MPa	27.2~35.1MPa
하부구조	24.5~33.4MPa	24.6~32.1MPa

2) 철근탐사시험

RC-Radar에 의한 철근탐사시험은 총 34개소(상부구조 16개소, 하부구조 18개소)에서 실시하였다. 철근 콘크리트 부재에 RC-Radar을 이용한 국부적인 철근탐사 시험 결과, 철근 간격은 대체적으로 설계도와 일치하는 것으로 확인되었으나, 일부 교각 기둥부에서 설계피복두께에 부족한 것으로 확인되었다. 현장조사 시 교각 기둥부에 피복두께 부족으로 인해 발생한 철근노출, 박리 및 박락 등 전반적으로 없는 것으로 조사되었다. 이는 시공미흡에 의한 것으로 판단되며, 내구성 측면에서 탄산화시험과 연계하여 평가한 결과, 설계수명 이상을 확보하고 있어 문제가 없는 것으로 판단된다.

① 측정결과

【표 3-67】 춘천방향 - 철근탐사 결과

시험위치		배근종류	설계값(mm)		실측값(mm)		비 고
			배근간격	피복두께	배근간격	피복두께	
상부 구조	바닥판하면 S2	주철근	125	40	124	55	
		배력철근	100	40	111	50	
	바닥판하면 S3	주철근	125	40	153	62	
		배력철근	100	40	104	50	
	바닥판하면 S4	주철근	125	40	120	64	
		배력철근	100	40	139	50	
	바닥판하면 S5	주철근	125	40	119	64	
		배력철근	100	40	125	47	
	바닥판하면 S6	주철근	125	40	119	57	
		배력철근	100	40	150	42	
	바닥판하면 S7	주철근	125	40	128	63	
		배력철근	100	40	113	56	
	바닥판하면 S8	주철근	125	40	127	63	
		배력철근	100	40	150	40	
	바닥판하면 S9	주철근	125	40	123	63	
		배력철근	100	40	137	60	
	바닥판하면 S10	주철근	125	40	123	45	
		배력철근	100	40	93	35	
	바닥판하면 S11	주철근	125	40	126	57	
		배력철근	100	40	106	51	
	바닥판하면 S12	주철근	125	40	143	55	
		배력철근	100	40	105	41	
	바닥판하면 S13	주철근	125	40	122	64	
		배력철근	100	40	105	55	
	바닥판하면 S14	주철근	125	40	128	49	
		배력철근	100	40	108	60	
	바닥판하면 S15	주철근	125	40	122	45	
		배력철근	100	40	108	45	
	바닥판하면 S16	주철근	125	40	123	51	
		배력철근	100	40	130	31	
	바닥판하면 S17	주철근	125	40	122	56	
		배력철근	100	40	140	45	

【표 3-67】 춘천방향 - 철근탐사 결과(계속)

시험위치		배근종류	설계값(mm)		실측값(mm)		비 고
			배근간격	피복두께	배근간격	피복두께	
하부 구조	교대 A1	수직철근	250	100	230	120	
		수평철근	100	100	150	105	
	교각 P1 기둥부	수직철근	110	100	123	115	
		수평철근	250	100	223	60	
	교각 P2 기둥부	수직철근	110	100	186	111	
		수평철근	250	100	260	77	
	교각 P3 기둥부	수직철근	110	100	144	128	
		수평철근	250	100	189	95	
	교각 P4 기둥부	수직철근	110	100	235	113	
		수평철근	250	100	238	103	
	교각 P5 기둥부	수직철근	110	100	233	77	
		수평철근	250	100	231	106	
	교각 P6 기둥부	수직철근	110	100	240	100	
		수평철근	250	100	172	100	
	교각 P7 기둥부	수직철근	110	100	139	120	
		수평철근	250	100	199	90	
	교각 P8 기둥부	수직철근	110	100	165	113	
		수평철근	250	100	252	82	
	교각 P9 기둥부	수직철근	110	100	200	110	
		수평철근	250	100	148	87	
	교각 P10 기둥부	수직철근	110	100	230	105	
		수평철근	250	100	125	100	
	교각 P11 기둥부	수직철근	110	100	150	100	
		수평철근	250	100	177	75	
	교각 P12 기둥부	수직철근	110	100	177	118	
		수평철근	250	100	258	77	
	교각 P13 기둥부	수직철근	110	100	100	95	
		수평철근	250	100	268	75	
	교각 P15 기둥부	수직철근	110	100	170	106	
		수평철근	250	100	250	84	
	교각 P16 기둥부	수직철근	110	100	120	100	
		수평철근	250	100	247	65	
	교대 A2	수직철근	250	100	253	62	
		수평철근	100	100	157	105	

② 기 진단 결과와의 비교 · 분석

【표 3-68】 춘천방향 - 기 진단 결과와 비교 · 분석

구 분		2012년 정밀안전진단	금회 정밀안전진단 (2016년)
상부구조	배근간격	85~140mm	93~153mm
	피복두께	47~78mm	31~64mm
하부구조	배근간격	85~280mm	100~268mm
	피복두께	59~113mm	60~128mm

3) 탄산화 깊이 측정


탄산화 깊이 측정은 상부구조 4개소, 하부구조 6개소에서 실시하였으며, 측정위치에서 철근의 피복두께 측정을 실시하였다.

측정 결과, 탄산화 깊이가 상부구조에서 4.0~8.0mm, 하부구조에서 4.0~11.0mm로 나타나 측정위치에서의 철근피복두께를 고려할 때, “a” 로 평가되어 탄산화에 의한 철근의 부식 발생 우려는 없는 것으로 분석되었으며, 전 구간에서 탄산화가 철근에 도달하는 최소시간인 계산 내구수명에서도 100년 이상으로 나타나 전 구간에서 탄산화에 의한 철근부식영향 및 콘크리트 내구성 저하의 영향은 작을 것으로 판단된다.

① 측정결과

【표 3-69】 춘천방향 - 탄산화 깊이 측정결과 및 평가

시험위치		실측 피복두께 (mm)	탄산화 깊이 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	탄산화 속도계수 (A)	상태 평가	잔존수명
상부 구조	바닥판하면 S3	50	4.00	46.0	1.033	a	100년이상
	바닥판하면 S4	50	8.00	42.0	2.066	a	100년이상
	바닥판하면 S6	42	8.00	34.0	2.066	a	100년이상
	바닥판하면 S12	41	5.00	36.0	1.291	a	100년이상
하부 구조	교대A1	105	7.00	98.0	1.807	a	100년이상
	교각 P1 기둥부	60	7.00	53.0	1.807	a	100년이상
	교각 P4 기둥부	103	7.00	96.0	1.807	a	100년이상
	교각 P8 기둥부	82	10.00	72.0	2.582	a	100년이상
	교각 P12 기둥부	77	6.00	71.0	1.549	a	100년이상
	교대A2	62	2.00	60.0	0.516	a	100년이상

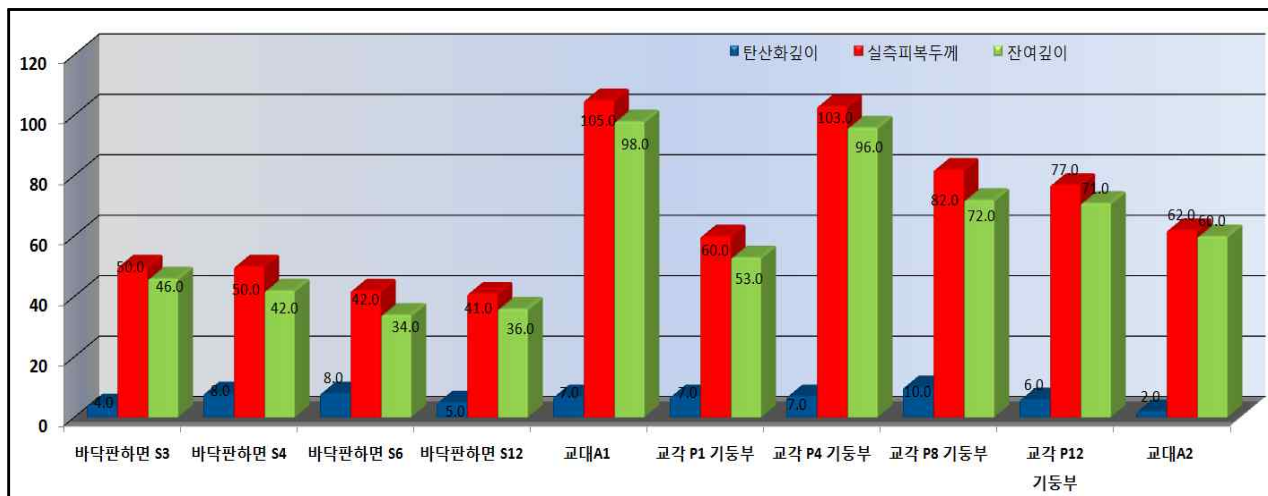

【그림 3-44】 춘천방향 - 탄산화 깊이 측정결과

② 기 진단 결과와의 비교 · 분석

【표 3-70】 춘천방향 - 기 진단 결과와 비교 · 분석

구 분		2012년 정밀안전진단	금회 정밀안전진단 (2016년)
상부구조	탄산화깊이	2.0~5.7mm	4.0~8.0mm
	잔여깊이	45.7~60.0mm	34.0~46.0mm
하부구조	탄산화깊이	3.9~11.0mm	2.0~10.0mm
	잔여깊이	50.1mm~80.8mm	53.0~98.0mm

4) 염화물 함유량 시험

구조물에 염화물이 침투하게 되면 철근주위의 산소차단 역할을 하는 부동태막이 파손되고, 강재표면이 활성화되면 철근의 부식이 일어날 수 있으므로 철근콘크리트 구조물의 염해에 대한 평가는 매우 중요하다. 본 과업에서의 염화물 함유량시험은 상부 1개소 하부 3개소 총 4개소에서 수행하였다.

염화물함유량시험 결과, 바닥판하면 S4와 교대 A2는 염화물 상태평가 기준인 “a” 로 평가되어 염화물에 의한 철근부식이 발생할 우려가 없는 상태로 분석되었으나, 교각 P4와 P8은 염화물 상태평가 기준인 “c” 로 평가되어 향후 염화물에 의한 부식발생 가능성 높은 것으로 분석되었다.

① 측정결과

【표 3-71】 춘천방향 - 염화물 함유량 시험결과

시험위치		전염화물함유량		상태평가 결과	상태평가 기준 ((kg/m³))
		Cl-(%)	Cl-(kg/m³)		
상부구조	바닥판하면 S4	0.0047	0.1064	a	a : 염화물 < 0.3 b : 0.3 < 염화물 ≤ 1.2 c : 1.2 < 염화물 ≤ 2.5 d : 2.5 ≤ 염화물
하부구조	교대 A2	0.0110	0.2489	a	
	교각 P4	0.0537	1.2152	c	
	교각 P8	0.056	1.3035	c	

※ 콘크리트 중의 환산 염화물 산출시 콘크리트의 단위중량은 2,300kg/m³을 적용

※ 철근부식 방지를 위한 최대 수용성 염소이온 비율(기타철근콘크리트) 0.3%을 적용

② 기 진단 결과와의 비교 · 분석

【표 3-72】 춘천방향 - 기 진단 결과와 비교 · 분석(탄산화 깊이 측정 결과, 단위 : mm)

구 분		2012년 정밀안전진단	금회 정밀안전진단 (2016년)
부산 방향	상부구조	0.188~0.212kg/m³	0.1064kg/m³
	하부구조	0.165~0.212kg/m³	0.2489~1.3035kg/m³

5) 균열깊이 조사

균열깊이 측정은 책임기술자의 판단에 따라 철근까지의 진행여부를 판단하기 위해 철근이 배근되어 있는 구간에서 폭 0.3mm 이상의 균열 및 균열깊이가 다소 깊게 예상되는 개소를 선정하여 시험을 실시하였다.

금성교(춘천) 상부구조는 전체적으로 0.3mm이상 균열이 발생하지 않았으며, 전반적으로 0.3mm 미만의 비구조적인 균열들이 조사되어 하부구조인 교대 및 교각부에서 2개소 균열깊이 실시하였다. 측정한 결과, 측정위치에서 균열깊이가 최소피복두께에 근접하는 것으로 측정되었다. 향후 균열의 진전으로 철근부식이 우려가 있으므로 내구성확보 차원에서 균열보수(주입보수) 및 주기적인 유지관리가 필요한 것으로 판단된다.

【표 3-73】 춘천방향 - 균열깊이 측정 결과

시험위치		균열폭/깊이 (mm/m)	초음파 전달시간 (×10 ⁻⁶ sec)		균열 깊이 (mm)	최소 피복두께 (mm)
			전전부 (To)	균열부 (Tc)		
하부 구조	교각 P9	0.3/1.2	69.3	86.1	73.7	87
	교각 P15	0.3/1.0	66.3	80.5	68.9	84

※ 피복두께는 철근탐사를 통한 실제 조사 피복두께임

【표 3-74】 춘천방향 - 염화물 함유량과 시험결과

시험위치		전염화물함유량		상태평가 결과	상태평가 기준((kg/m³))
		Cl-(%)	Cl-(kg/m³)		
상부구조	바닥판하면 S4	0.0047	0.1064	a	a : 염화물 < 0.3 b : 0.3 < 염화물 ≤ 1.2 c : 1.2 < 염화물 ≤ 2.5 d : 2.5 ≤ 염화물
하부구조	교대 A2	0.0110	0.2489	a	
	교각 P4	0.0537	1.2152	c	
	교각 P8	0.056	1.3035	c	

※ 콘크리트 중의 환산 염화물 산출시 콘크리트의 단위중량은 2.300kg/m³을 적용

※ 철근부식 방지를 위한 최대 수용성 염소이온 비율(기타철근콘크리트) 0.3%을 적용

① 기 진단 결과와의 비교·분석

【표 3-75】 춘천방향 - 기 진단 결과와 비교·분석(탄산화 깊이 측정 결과, 단위 : mm)

구 분		2012년 정밀안전진단	금회 정밀안전진단 (2016년)
부산 방향	상부구조	0.188~0.212kg/m³	0.1064kg/m³
	하부구조	0.165~0.212kg/m³	0.2489~1.3035kg/m³

6) 균열깊이 조사

균열깊이 측정은 책임기술자의 판단에 따라 철근까지의 진행여부를 판단하기 위해 철근이 배근되어 있는 구간에서 폭 0.3mm 이상의 균열 및 균열깊이가 다소 깊게 예상되는 개소를 선정하여 시험을 실시하였다.

금성교(춘천) 상부구조는 전체적으로 0.3mm이상 균열이 발생하지 않았으며, 전반적으로 0.3mm 미만의 비구조적인 균열들이 조사되어 하부구조인 교대 및 교각부에서 2개소 균열깊이 실시하였다. 측정한 결과, 측정위치에서 균열깊이가 최소피복두께에 근접하는 것으로 측정되었다. 향후 균열의 진전으로 철근부식이 우려가 있으므로 내구성확보 차원에서 균열보수(주입보수) 및 주기적인 유지관리가 필요한 것으로 판단된다.

【표 3-76】 춘천방향 - 균열깊이 측정 결과

시험위치		균열폭/깊이 (mm/m)	초음파 전달시간 (×10 ⁻⁶ sec)		균열 깊이 (mm)	최소 피복두께 (mm)
			진전부 (To)	균열부 (Tc)		
하부 구조	교각 P9	0.3/1.2	69.3	86.1	73.7	87
	교각 P15	0.3/1.0	66.3	80.5	68.9	84

※ 피복두께는 철근탐사를 통한 실제 조사 피복두께임

3.5 강재 내구성조사

3.5.1 개 요

공용 중 교량에 있어서 강재 비파괴조사는 강구조의 주요 부재에 대한 제작상태 및 결함의 분포 현황을 조사하고, 그 결과를 분석하여 교량 전체의 내구성평가에 요구되는 기초자료를 제공하기 위하여 실시한다.

가. 시험현황

1) 시험현황 및 선정사유

본 과업에서 강재 비파괴조사를 위해 초음파탐상시험(UT), 도막두께 측정을 실시하였다. 본 교량의 초음파탐상시험은 강재 비파괴시험에 앞서 강재 용접부에 대한 외관조사 결과를 토대로 용접결함 및 결함 의심부위가 없는 경우 타부위에 비해 구조적 취약부위인 맞대기용접부에 대해서 시험을 실시하도록 되어 있다.(과업지시서와 『안전점검 및 정밀안전진단 세부 지침_교량편(2010.12, 국토교통부/한국시설안전공단)』 참조)

금성교는 약 15년 정도의 공용기간이 경과한 상태로 각 부재별 강재 비파괴시험 현황은 다음과 같다.

【표 3-77】 부산방향 - 강재 비파괴시험 현황

시험위치		초음파탐상 시험	도막두께 측정	비 고
거더 내·외부	G1	34	8	
	G2	34	8	
합 계		68	16	
세부지침 상 기준수량		68	—	

※ 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침 상 기준수량(강재 초음파탐상시험)
: 2개소/경간별 거더(맞대기 용접부)

【표 3-78】 춘천방향 - 강재 비파괴시험 현황

시험위치		초음파탐상 시험	도막두께 측정	비 고
거더 내·외부	G1	34	8	
	G2	34	8	
합 계		68	16	
세부지침 상 기준수량		68	—	

※ 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침 상 기준수량(강재 초음파탐상시험)
: 2개소/경간별 거더(맞대기 용접부)

2) 조사사진



초음파탐상시험 (부산방향 G1-S7-2)



초음파탐상시험 (춘천방향 G1-S14-2)



초음파탐상시험 (부산방향 G2-S2-1)



초음파탐상시험 (춘천방향 G2-S8-1)




도막두께 측정 (부산방향)




도막두께 측정 (춘천방향)


3) 강재 비파괴시험 위치도


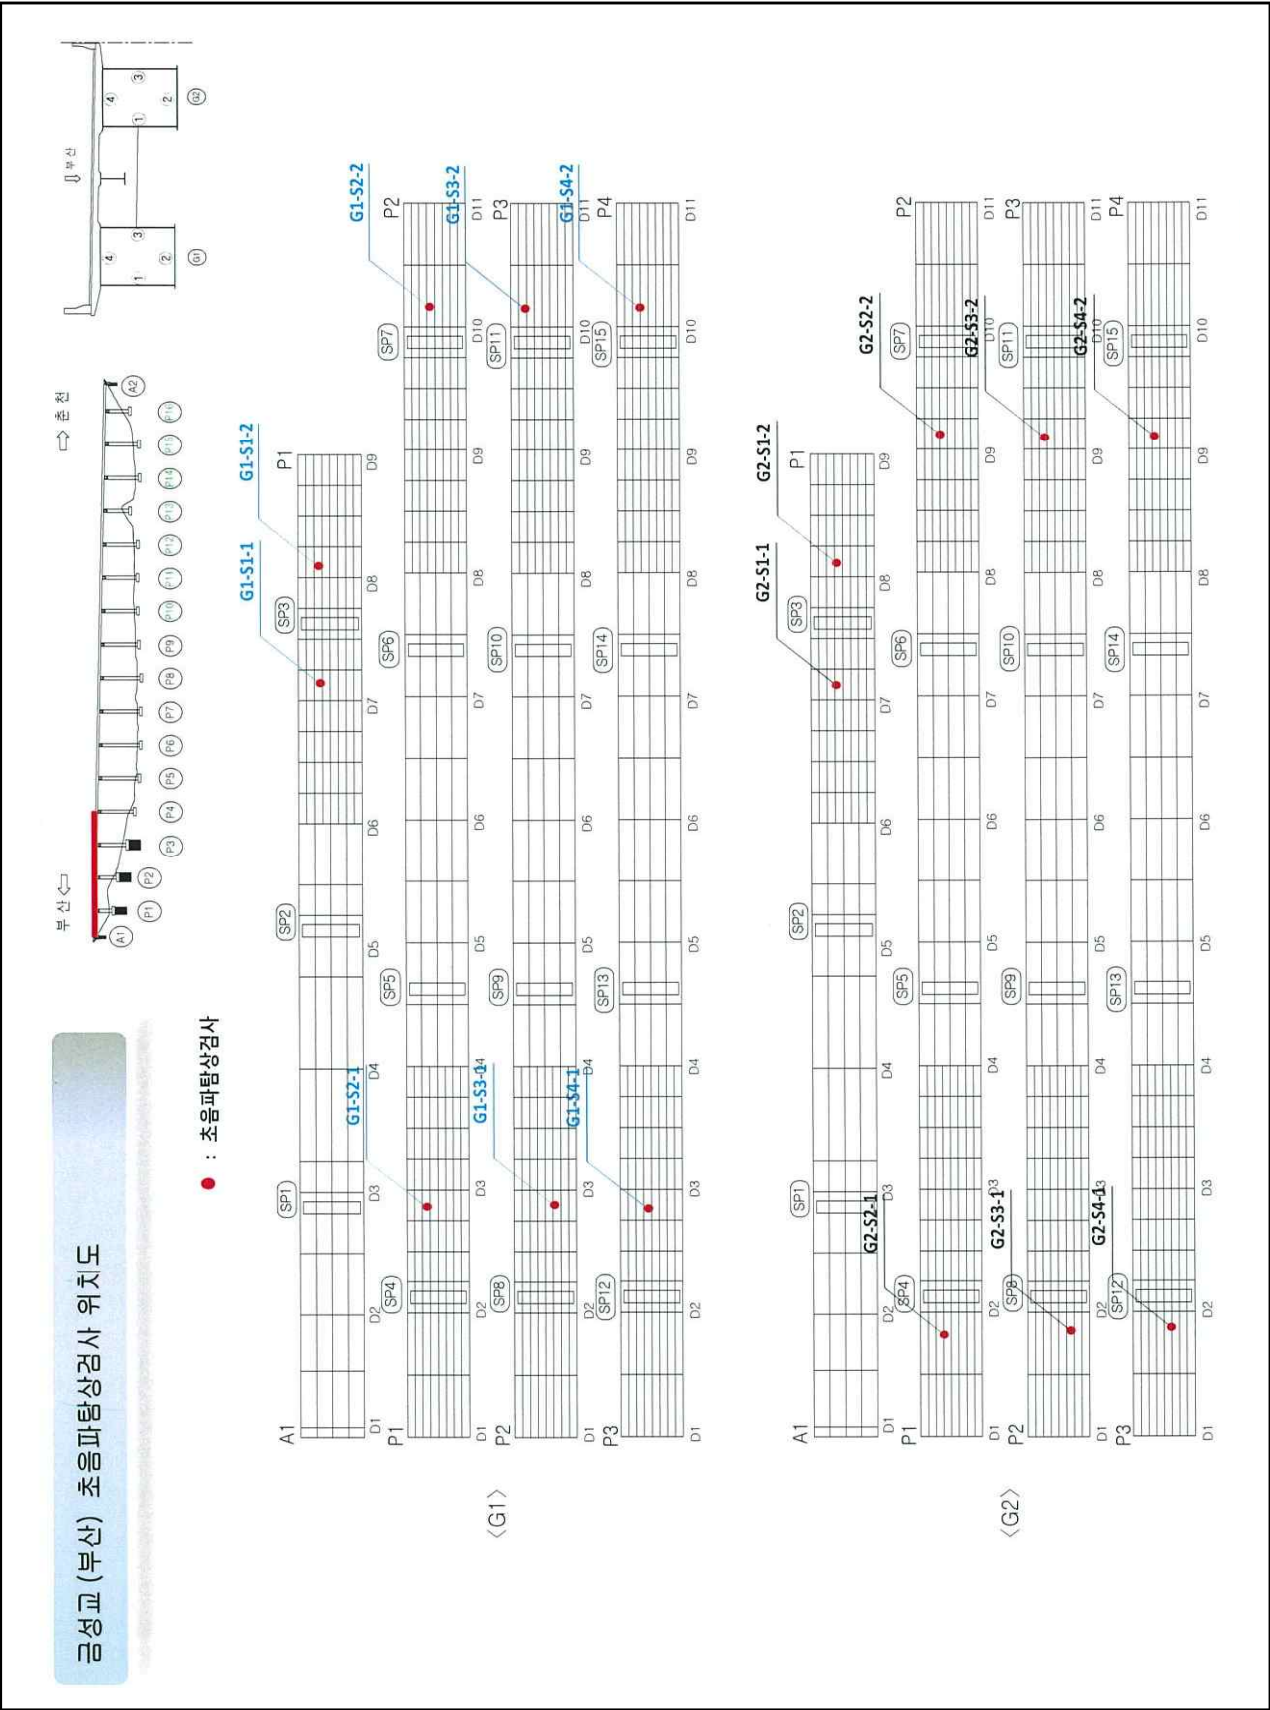


【그림 3-45】 부산방향 - 강재비파괴시험 위치도

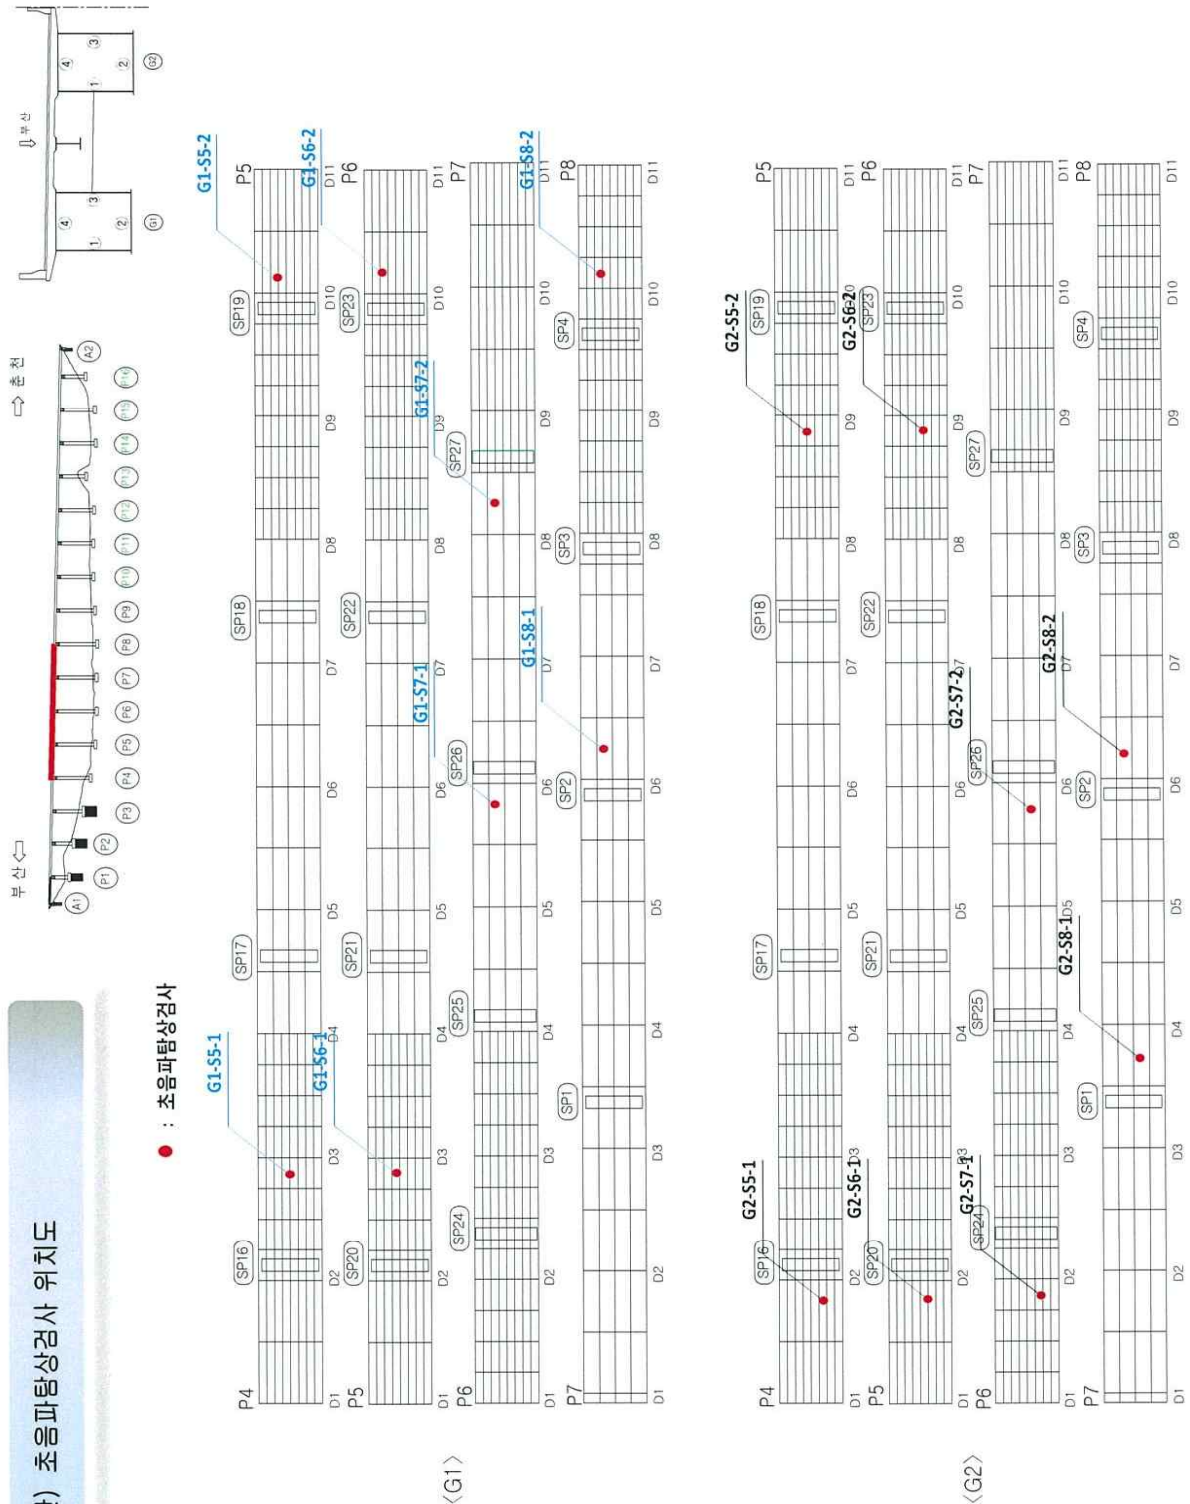



【그림 3-45】 부산방향 - 강재비파괴시험 위치도(계속)

 

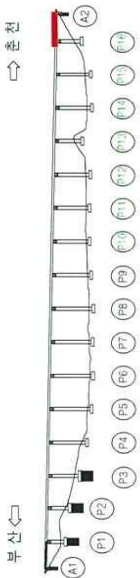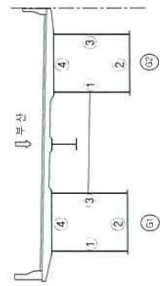


금성교(부산) 초음파탐상검사 위치도


● : 초음파탐상검사

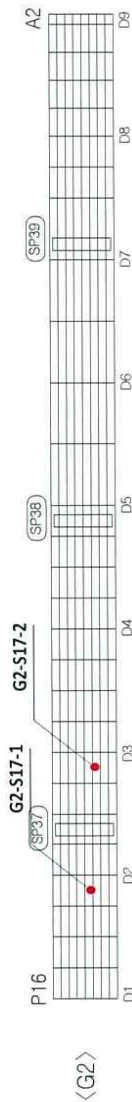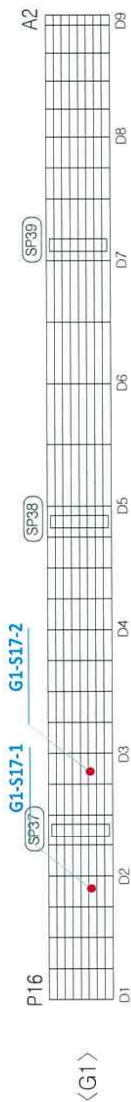



【그림 3-45】 부산방향 - 강제비파괴시험 위치도(계속)

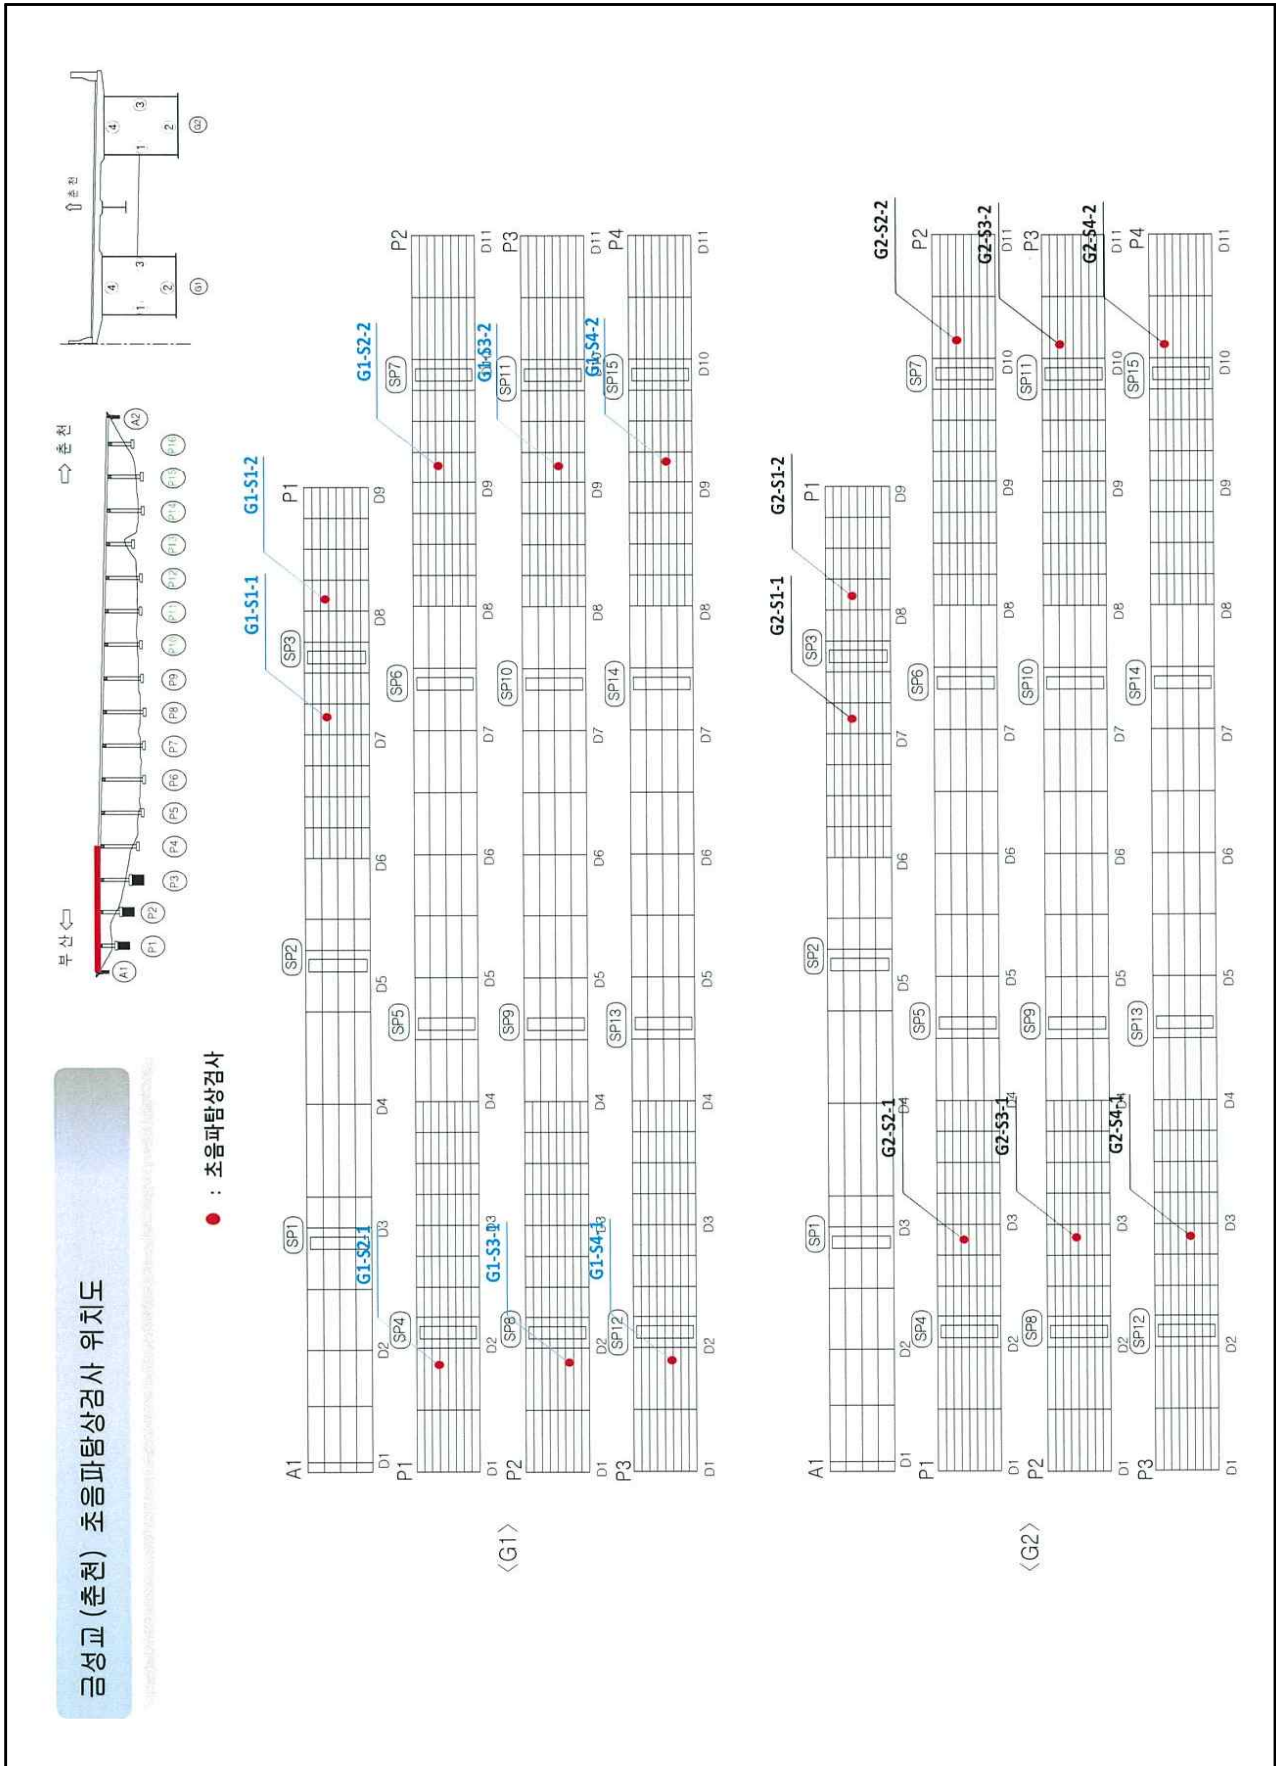


【그림 3-46】 춘천방향 - 강제비파괴시험 위치도

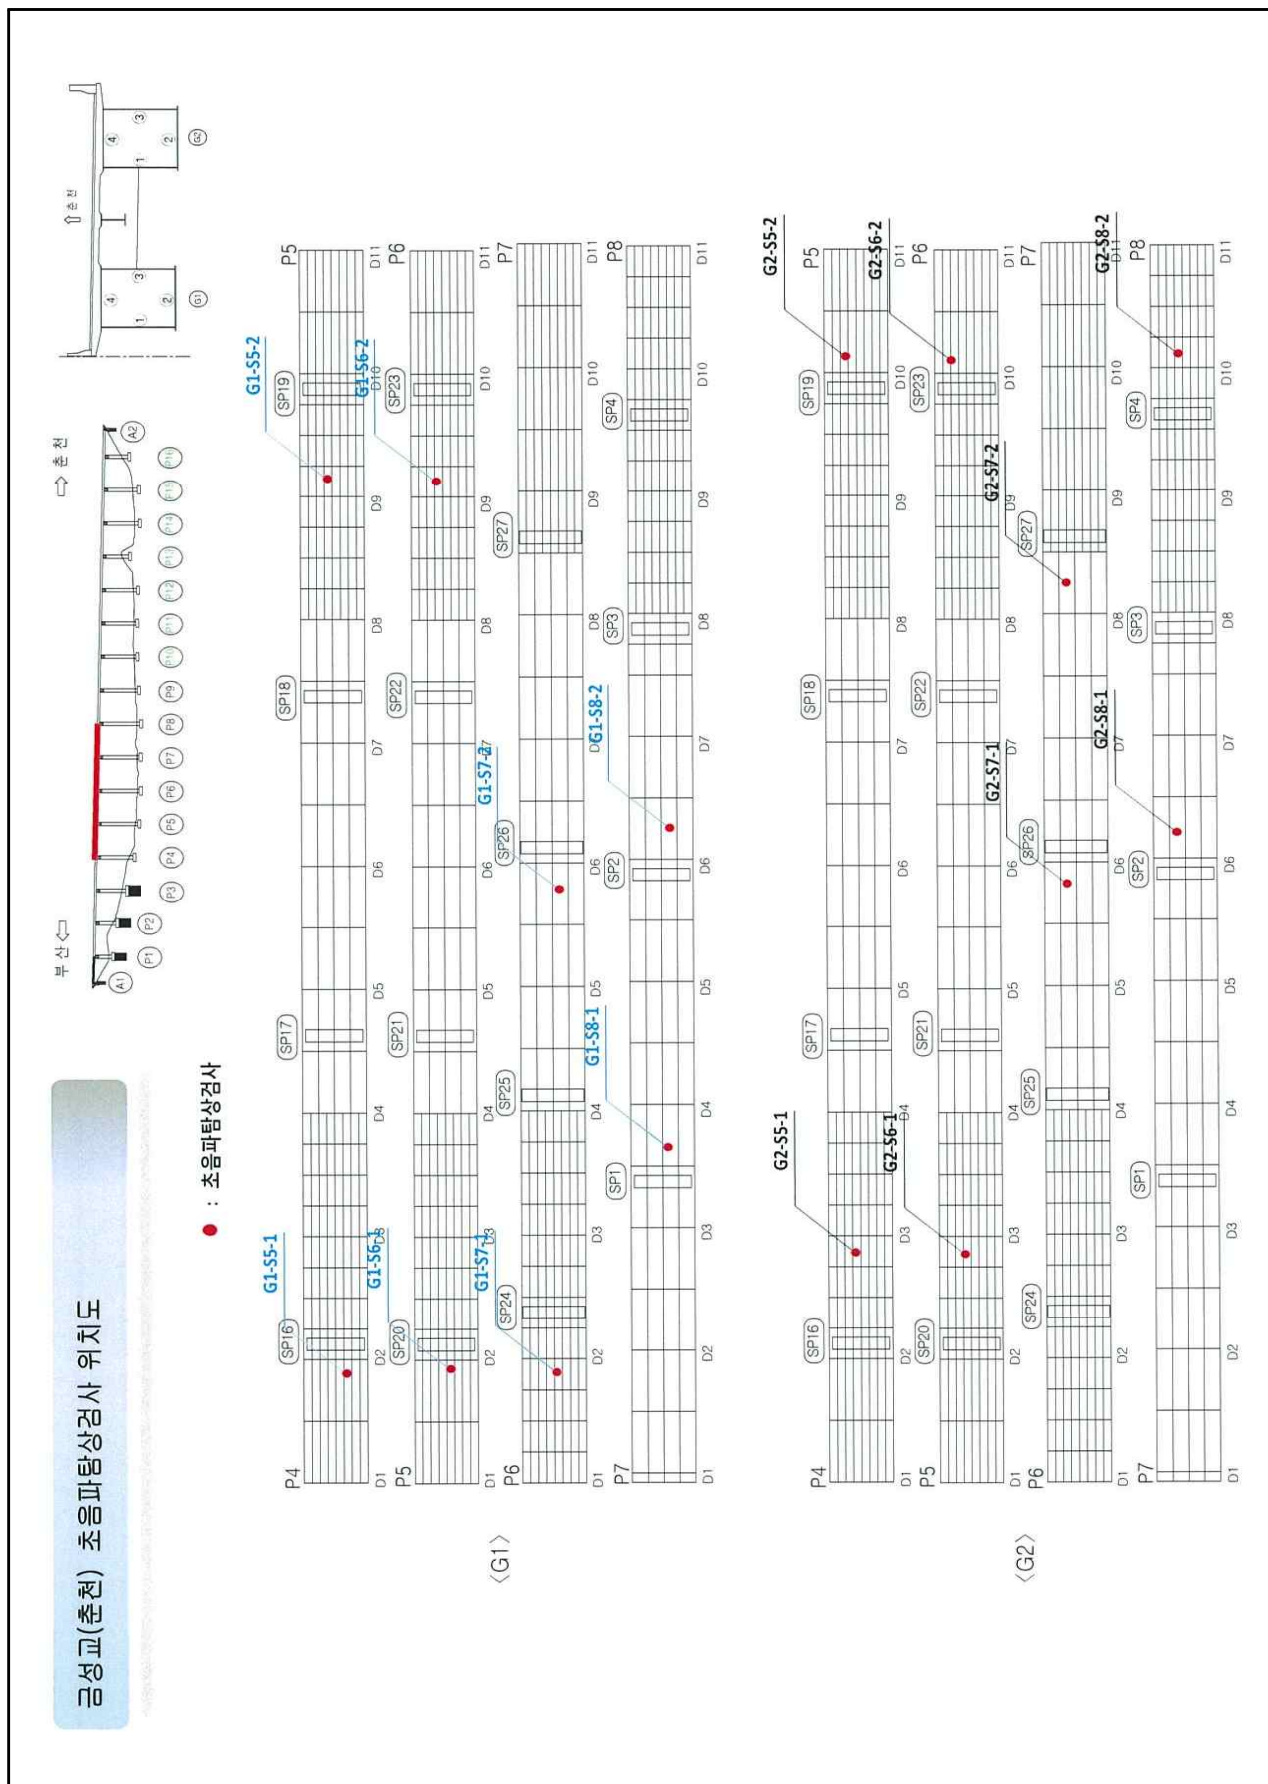

 

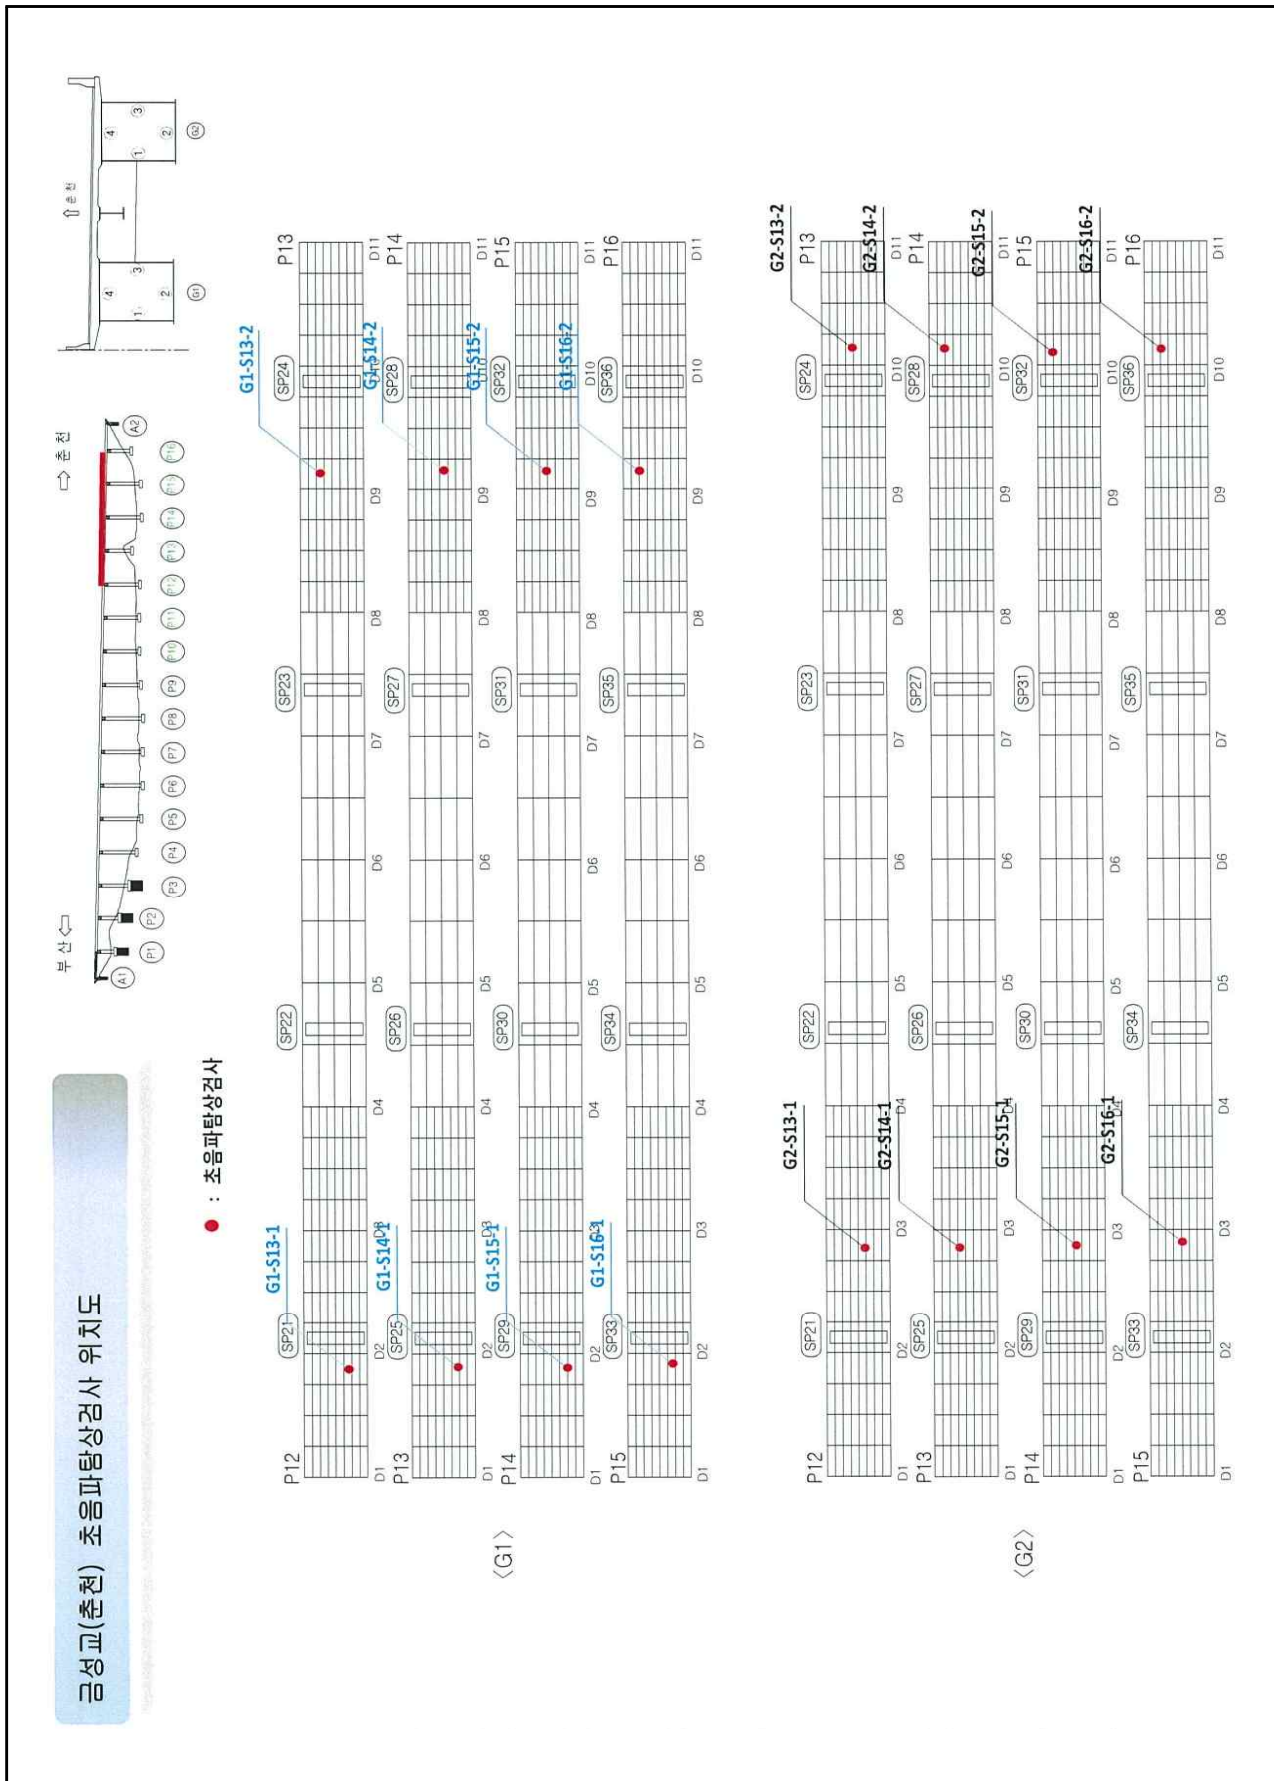

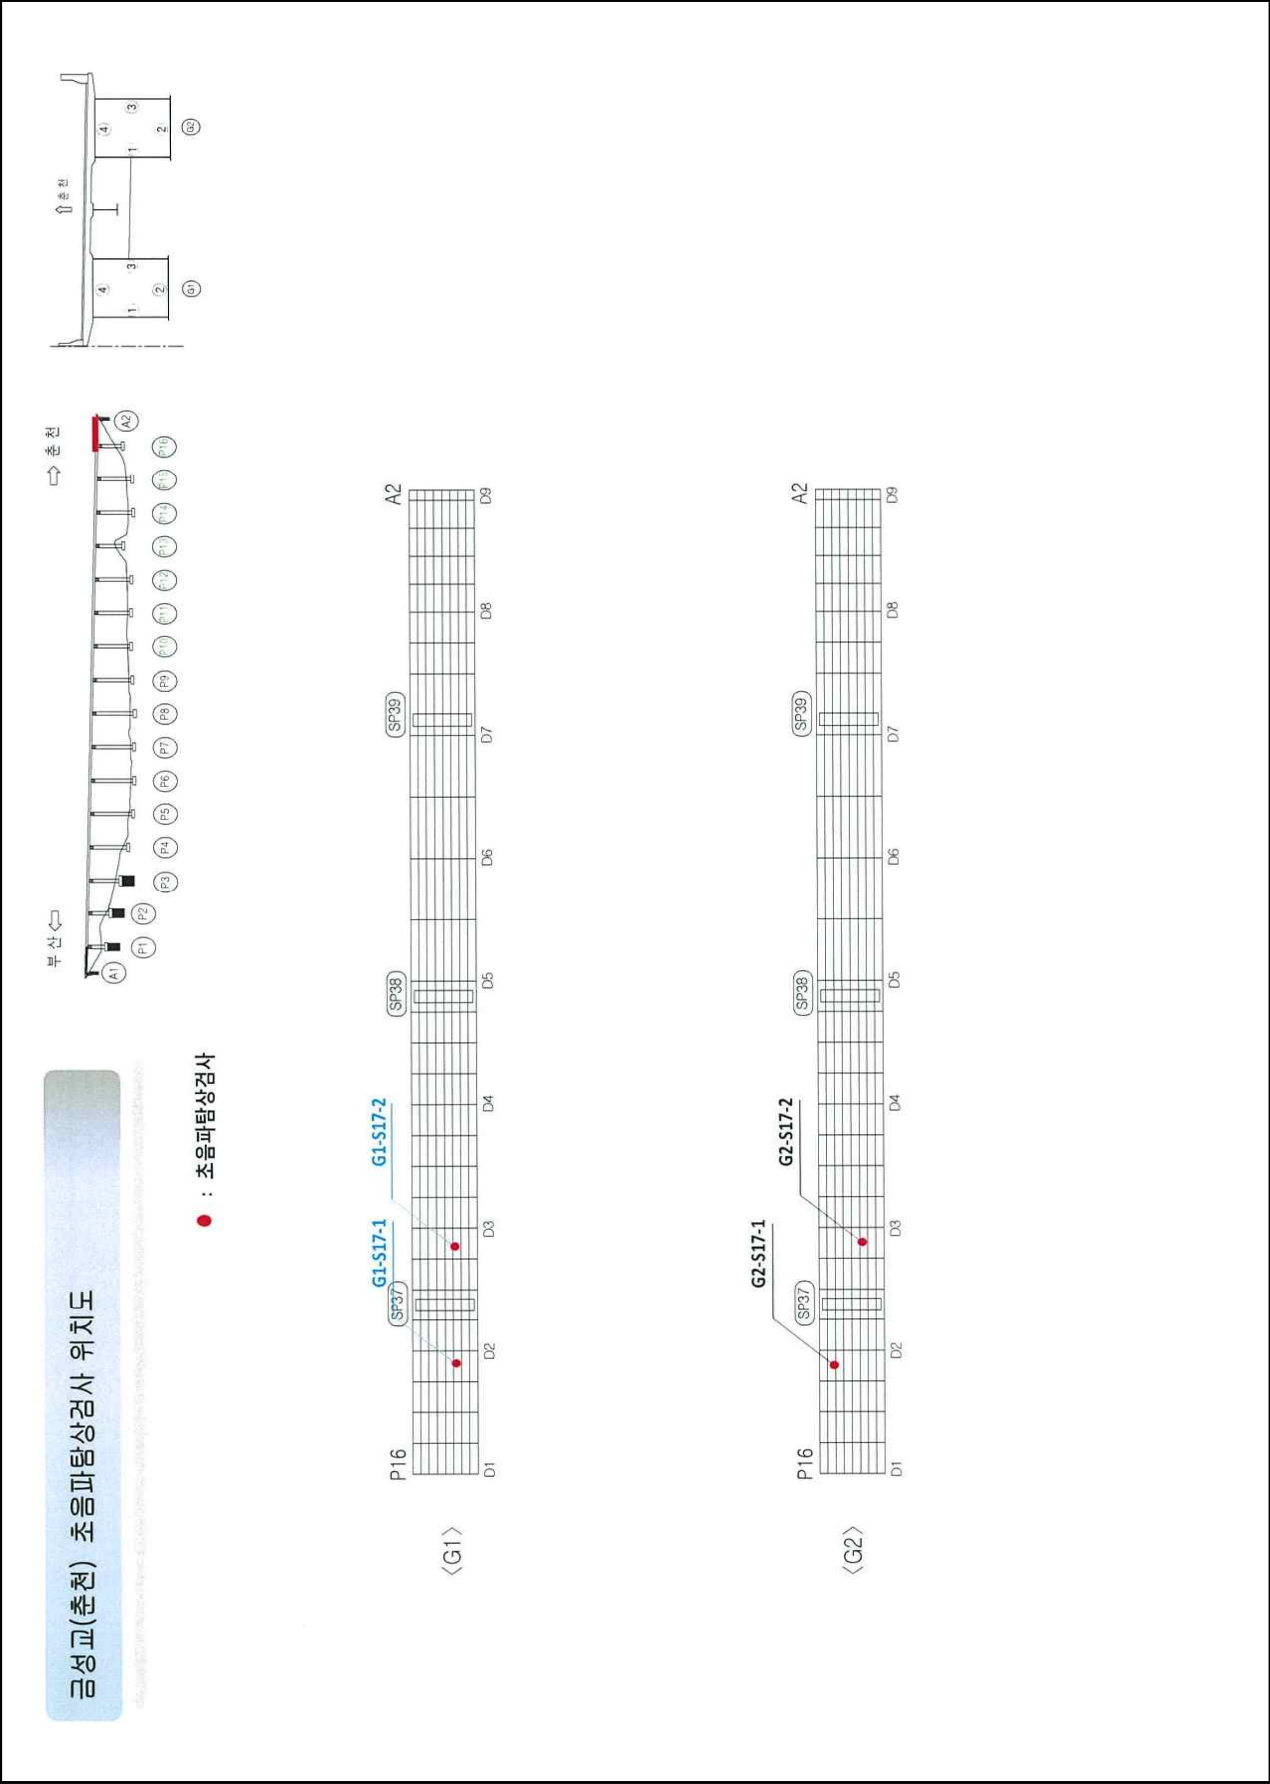

【그림 3-46】 춘천방향 - 강제비파괴시험 위치도(계속)

3.5.2 시험내용 및 평가기준

가. 초음파탐상시험 (UT : Ultrasonic Testing)


1) 개 요

가청 주파수 이상의 주파수를 갖는 초음파(20,000Hz이상)를 시험체 내에 전달하여 초음파 진행경로 상에 존재하는 결함부로부터 반사하는 초음파 신호를 수신하여 탐상기 CRT 스크린 상에서 에코파형을 확인함으로써 결함의 존재 여부 및 결함 정보를 알아내는 검사방법이다.

초음파의 종류는 크게 수직법과 사각법으로 대별되며, 수직법은 탐촉자를 시험체에 접촉하여 시험체에 수직으로 초음파를 전파시켜 검사하는 방법으로 통상적으로 판재 및 봉재, 주단강품 결함 검사와 부재의 부식두께 측정 등에 이용되며, 사각법은 시험체에 임의의 일정각으로 초음파를 전파시켜 검사하는 방법으로 주로 강구조물 용접부 검사에 적용된다.

2) 방법(사각법)

일반적으로 강교 용접부의 사각탐상에서는 주로 용접부 내부에 존재하는 기공, 슬래그, 융합불량, 용입부족 등의 결함과 균열에 대한 조사가 실시되고 있으며, 각각의 결함부로부터 반사한 에코파형의 펄스형태(펄스폭&높이), 반사체(결함)까지의 진행거리, 초음파 입사각도, 에코의 반사패턴 등을 종합적으로 분석하여 결함의 입체적인 위치를 산출하고 결함종류 및 길이 등을 측정한다.

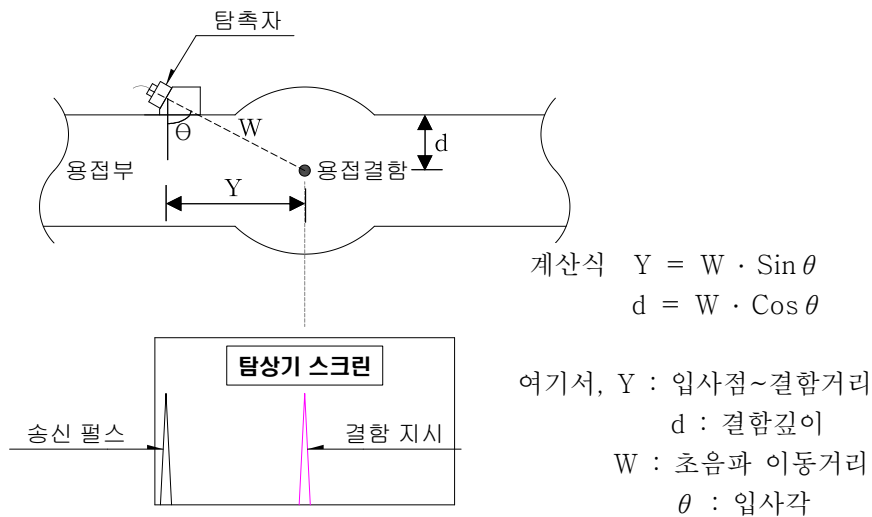

【그림 3-47】 초음파탐상(사각법)시험 개요도

3) 특 성

- ① 시험체가 두꺼워도 검사가 가능하다.
- ② 불연속의 위치를 정확히 알 수 있다.
- ③ 검사 결과를 바로 알 수 있다.
- ④ 균열 등의 면상 결함의 검출에는 방사선투과검사보다 유리하다.
- ⑤ 시험체 한면에서의 탐상이 가능하다.
- ⑥ 결함의 종류 및 형상, 크기를 식별하기 어렵다.
- ⑦ 금속 조직의 영향을 많이 받는다.
- ⑧ 검사자의 기량에 의해 검사 결과가 영향을 받는다.
- ⑨ 검사 결과의 기록 보존이 어렵다.

4) 평가기준

초음파탐상검사 방법 및 결함지시에 대한 등급 분류는 아래 표와 같다.

【표 3-79】 결함의 등급 분류

영역 판두께(mm) 등급	M검출 레벨은 III L검출 레벨은 II와 III			IV		
	18 이하	18 초과 ~ 60 이하	60 초과	18 이하	18 초과 ~ 60 이하	60 초과
1급	6mm 이하	t/3 이하	20mm 이하	4mm 이하	t/4 이하	15mm 이하
2급	9mm 이하	t/2 이하	30mm 이하	6mm 이하	t/3 이하	20mm 이하
3급	18mm 이하	t 이하	60mm 이하	9mm 이하	t/2 이하	30mm 이하
4급	3급을 초과하는 것					

※ 강도로교 용접 및 도장요령(1998, 국토교통부) 참조

※ 콘크리트 및 강재 비파괴시험 매뉴얼(2006. 12, 한국시설안전공단) 참조

5) 합부 판정기준

강도로교 용접 및 도장요령(1998, 국토교통부)에 의거하여 합·부를 판정하였다.

【표 3-80】 용접부 결함의 합·부 판정기준

검 사 부 위	합 격 기 준	비 고
인장 및 교번하중이 작용하는 부재의 용접부	2급 이상	KS-B-0896
압축 및 전단응력이 작용하는 부재의 용접부	3급 이상	

나. 도막두께 측정(Dry Film Thickness Measurement)

1) 개 요


도막두께는 도막두께 측정기를 사용하여 일정한 두께를 가진 표준판에 교정한 후 강재에 기도장된 도막의 두께를 측정하는 것이다. 측정결과는 기존에 적용한 두께를 기준으로 하여 정상적으로 도장작업이 수행되었는지의 여부 및 감소 여부를 판단한다.

2) 시험규정

- 평균도막 두께는 표준 도장막 두께의 75%이상이어야 한다.
- 1회의 측정값이 도장값 두께의 60%이상이어야 한다.
- 최소값 이하의 측정값이 측정수의 10%미만인 경우에는 도장막 두께를 재확인하여 부분적인 재도장을 한다.
- 최소값 이하의 측정값 개수가 측정수의 30%이상인 경우에는 최종 도장한 도료를 추가로 재도장을 한다.
- 최소값 이하의 측정값 개수가 측정수(n)의 10~30%미만인 경우에는 또 다시 n개수를 측정하여 측정수를 2n으로 한다. 30%미만일 때는 그 부근을 부분적인 도장을 하고 30%이상일 때는 전면구조에 추가로 1회 더 도장한다.

3) 측정방법

- 도막두께 측정은 전자석 또는 영구자석을 이용하여 피검체(자성체)에 도포된 도막의 두께를 측정하는 검사방법으로 페인트 도막 및 기타 코팅에 적용된다. 도막이 도포되지 않은 피검체(자성체)에 전자석 또는 영구자석을 접촉시켜 지시계의 눈금을 영점(Zero) 조정한다. 영점 조정 후 확인하고자 하는 두께와 유사한 표준도막을 이용하여 각 도막의 두께에 따른 자력차를 이용하여 검사하는 방법이다.
- 도막두께를 교정 후 측정부위에 접촉시켜 전자석 또는 영구자석의 자력차를 수치로 나타내어 측정부위의 도막두께를 확인한다. 이러한 원리를 이용하여 검사하는 것이 도막두께 측정이다. 위의 도막두께 측정법은 자성체에 한하여 실시하며 피검체가 비자성체일 경우는 측정이 불가능하므로 다른 측정법이 요구된다.

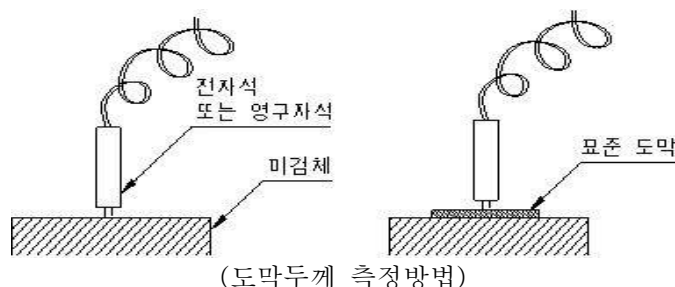

4) 평가기준

【표 3-81】 일반환경용 중방식 도장 도막두께 기준







구분	도장 계열	공정		도료명칭 또는 방법	도막두께 (μm)	도장 횟수	비고
교량 내부	GIB	1차 표면처리		SSPC-SP10			
		샵 프라이머		무기질 아연말 샵프라이머	20	1	
		2차 표면처리		SSPC-SP10			
		공장 도장	제1층	무기질 아연말도료	75	1	
			제2층	미스트 코트	100	1	
			제3층	고고형분 에폭시계도료		1	
		계			175		
연결판 (내·외부)	SJ	표면처리		SSPC-SP10			
		공장도장	제1층	무기질 아연말도료	50	1	
		계			50		
교량 외부볼트 및 연결판	GEC	표면 처리	연결판	SSPC-SP3			
			볼트	화성피막처리			
		현장 도장	제1층	에폭시계도료	75	1	
			제2층	후막형 에폭시계도료	80	1	
			제3층	폴리 우레탄계도료	30	1	
			제4층	폴리 우레탄계도료	30	1	
		계			215		
교량 내부볼트 및 연결판	GIC	표면 처리	연결판	SSPC-SP3			
			볼트	화성피막처리			
		현장 도장	제1층	에폭시계도료	75	1	
			제2층	고고형분 에폭시계도료	100	1	
		계			175		
콘크리트 접합부위	DK	표면처리		SSPC-SP10			
		공장 도장	제1층	무기질 아연말도료	75	1	
		계			75		

※ 도로교표준시방서(국토교통부, 2005년(제6장 도장)) 참조

※ 콘크리트 및 강재비파괴 시험 매뉴얼(한국시설안전공단, 2006.12) 참조

3.5.3 용접부에 발생하는 대표적인 결함

   【표 3-82】 용접부에 발생하는 대표적인 결함

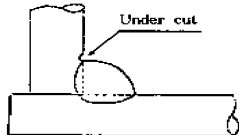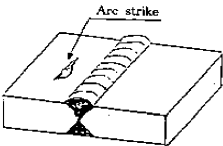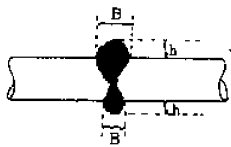결함내용	설명	비고
균열 Crack	용접부의 작은 단면에 걸리는 하중이 금속의 응력값을 초과할 때 발생함. 균열은 모재 또는 용접금속에서도 나타나며 다른 결함, Notch 등과 함께 나타나기도 함	
용합부족(LF) Lack of fusion	그림과 같이 용접금속과 모재 사이가 완전하게 용합이 되지 아니한 상태	
용입부족(IP) Incomplete Penetration	그림과 같이 용융금속의 두께가 모재두께 보다 적게 용입이 이루어진 상태	
언더 컷 Under cut	용접사 기량 또는 용접조건 불량 등의 원인에 의하여 그림과 같이 움푹 패인 형상으로, 도로교 표준시방서 15.3.3의 (12)에 의하면 0.3~0.8mm 까지 허용됨	
언더 필 Under fill	용융금속이 덜 채워진 형상	
아크 스트라이크 Arc strike	용접을 시작할 때 용접봉을 모재쪽에 대고 Arc를 발생시킴으로 인하여 모재가 움푹 패인 현상으로 응력집중의 원인이 됨	
기공 Porosity	이물질이나 수분에 의해 용접부 내부에 가스가 발생되어 용접금속 외부로 빠져 나오지 못하고 내부에서 기포를 형성한 상태	
블로 홀 Blow hole (Pit)	이물질이나 수분에 의해 발생된 가스가 용접 비드 표면에 빠져 나오면서 발생된 작은 구멍	
용접Bead 상태불량 -과대한 용접 덧붙임 -Bead 표면의 과대한 요철	도시(표 15.3.7)에 의하면 용접 Bead 폭 B에 따라 용접 덧붙임 높이 h값이 규정되어 있으며, 이 규정을 초과하는 덧붙임, 용접 Bead 표면의 과대한 요철 등이 발생	
스패터 Spatter	용접시 용융 Pool로부터 모재쪽으로 튀겨 나온 조그마한 금속 알갱이	
슬래그 혼입 Slag Inclusion	용접봉 피복 등이 용접금속 내에 혼입된 상태. 용접 내부의 슬래그는 강도를 저하시키며, 표면의 슬래그는 도장박리의 원인이 됨	

3.5.4 시험결과 및 분석(부산방향)

가. 초음파탐상 시험결과

UT 시험은 하부플랜지 맞대기 용접부 68개소에서 용접상태를 검사한 결과, 전 개소에서 균열, 기공, 슬래그 및 용입부족 등의 내부결함이 없는 1급(합격)으로 조사되었다.

【표 3-83】 부산방향 - 초음파탐상(UT) 시험결과

시험위치	시험개소	결함등급	검사길이	결함발생 현황	비 고
G1	S1-1	1급	600mm	결함사항없음	
	S1-2	1급	600mm		
	S2-1	1급	600mm		
	S2-2	1급	600mm		
	S3-1	1급	600mm		
	S3-2	1급	600mm		
	S4-1	1급	600mm		
	S4-2	1급	600mm		
	S5-1	1급	600mm		
	S5-2	1급	600mm		
	S6-1	1급	600mm		
	S6-2	1급	600mm		
	S7-1	1급	600mm		
	S7-2	1급	600mm		
	S8-1	1급	600mm		
	S8-2	1급	600mm		
	S9-1	1급	600mm		
	S9-2	1급	600mm		
	S10-1	1급	600mm		
	S10-2	1급	600mm		
	S11-1	1급	600mm		
	S11-2	1급	600mm		
	S12-1	1급	600mm		
	S12-2	1급	600mm		
	S13-1	1급	600mm		
	S13-2	1급	600mm		

주) 합격기준 : 2급 이상

【표 3-83】 부산방향 - 초음파탐상(UT) 시험결과(계속)

시험위치	시험개소	결함등급	검사길이	결함발생 현황	비 고
G1	S14-1	1	1급	결함사항없음	
	S14-2	1	1급		
	S15-1	1	1급		
	S15-2	1	1급		
	S16-1	1	1급		
	S16-2	1	1급		
	S17-1	1	1급		
	S17-2	1	1급		
G2	S1-1	1	1급		
	S1-2	1	1급		
	S2-1	1	1급		
	S2-2	1	1급		
	S3-1	1	1급		
	S3-2	1	1급		
	S4-1	1	1급		
	S4-2	1	1급		
	S5-1	1	1급		
	S5-2	1	1급		
	S6-1	1	1급		
	S6-2	1	1급		
	S7-1	1	1급		
	S7-2	1	1급		
	S8-1	1	1급		
	S8-2	1	1급		
	S9-1	1	1급		
	S9-2	1	1급		
	S10-1	1	1급		
	S10-2	1	1급		
	S11-1	1	1급		
	S11-2	1	1급		
	S12-1	1	1급		
	S12-2	1	1급		

주) 합격기준 : 2급 이상

【표 3-83】 부산방향 - 초음파탐상(UT) 시험결과(계속)

시험위치		시험개소	결함등급	검사길이	결함발생 현황	비 고
G2	S13-1	1	1급	600mm	결함사항없음	
	S13-2	1	1급	600mm		
	S14-1	1	1급	600mm		
	S14-2	1	1급	600mm		
	S15-1	1	1급	600mm		
	S15-2	1	1급	600mm		
	S16-1	1	1급	600mm		
	S16-2	1	1급	600mm		
	S17-1	1	1급	600mm		
	S17-2	1	1급	600mm		

주) 합격기준 : 2급 이상

나. 도막두께 측정결과

시공당시 도장시방으로 『도로교 표준시방서(2013, 국토교통부)』의 일반환경용 중방식 도장을 평가기준으로 정하였으며, 도막두께 측정결과, 전 개소의 실측도막두께가 기준치(외부 215 μ m, 내부 175 μ m)를 모두 상회하는 것으로 조사되어 양호한 상태로 판단된다.

【표 3-84】 부산방향 - 도막두께 측정결과

시험위치				실측 도막두께(μm)					평균(μm)		평가
				1회	2회	3회	4회	5회			
G1	내 부	S1 좌측면	1 Spot	167	185	175	157	187	174.2	182.3	O.K
			2 Spot	194	175	194	188	188	187.8		
			3 Spot	199	184	165	198	181	185.4		
			4 Spot	164	189	165	195	196	181.8		
		S6 우측면	1 Spot	202	206	210	186	196	200.0	193.3	O.K
			2 Spot	206	186	151	187	190	184.0		
			3 Spot	195	208	185	195	191	194.8		
			4 Spot	206	193	195	185	193	194.4		
		S8 좌측면	1 Spot	201	205	230	232	221	217.8	217.6	O.K
			2 Spot	205	198	231	202	251	217.4		
			3 Spot	208	212	225	225	209	215.8		
			4 Spot	198	210	223	228	237	219.2		

【표 3-84】 부산방향 - 도막두께 측정결과(계속)

시험위치				실측 도막두께 (μm)					평균 (μm)		평가
				1회	2회	3회	4회	5회			
G1	내부	S14 하면	1 Spot	209	211	211	228	221	216.0	213.2	O.K
			2 Spot	222	201	210	230	223	217.2		
			3 Spot	232	210	205	183	219	209.8		
			4 Spot	205	204	206	198	235	209.6		
	외부	S3 하면	1 Spot	300	220	252	221	223	243.2	244.8	O.K
			2 Spot	216	236	239	265	233	237.8		
			3 Spot	242	233	237	233	221	233.2		
			4 Spot	276	252	298	270	228	264.8		
		S5 하면	1 Spot	321	325	268	266	268	289.6	301.0	O.K
			2 Spot	303	301	265	301	321	298.2		
			3 Spot	322	312	275	323	324	311.2		
			4 Spot	320	314	246	323	321	304.8		
		S8 좌측면	1 Spot	320	329	265	279	285	295.6	292.5	O.K
			2 Spot	352	319	256	305	268	300.0		
			3 Spot	325	319	268	266	268	289.2		
			4 Spot	310	319	265	269	262	285.0		
		S13 하면	1 Spot	232	234	239	242	251	239.6	236.3	O.K
			2 Spot	260	244	239	234	230	241.4		
			3 Spot	251	261	257	200	208	235.4		
			4 Spot	214	247	229	233	221	228.8		
G2	내부	S1 우측면	1 Spot	197	185	202	190	198	194.4	190.8	O.K
			2 Spot	165	168	205	198	165	180.2		
			3 Spot	181	194	207	185	184	190.2		
			4 Spot	190	206	208	203	184	198.2		
		S2 좌측면	1 Spot	202	203	210	198	175	197.6	194.1	O.K
			2 Spot	200	154	190	185	165	178.8		
			3 Spot	200	164	185	186	195	186.0		
			4 Spot	223	221	215	215	195	213.8		
		S5 중앙부	1 Spot	185	182	190	180	197	186.8	197.4	O.K
			2 Spot	180	185	202	190	180	187.4		
			3 Spot	205	194	207	199	225	206.0		
			4 Spot	206	206	208	201	226	209.4		

【표 3-84】 부산방향 - 도막두께 측정결과(계속)

시험위치				실측 도막두께 (μm)					평균 (μm)		평가
				1회	2회	3회	4회	5회			
G2	내부	S10 좌측면	1 Spot	232	185	185	206	185	198.6	195.1	O.K
			2 Spot	239	168	185	203	186	196.2		
			3 Spot	198	194	200	154	177	184.6		
			4 Spot	191	206	208	203	197	201.0		
	외부	S4 우측면	1 Spot	225	255	201	212	223	223.2	223.0	O.K
			2 Spot	201	200	215	254	224	218.8		
			3 Spot	225	215	211	245	224	224.0		
			4 Spot	221	218	219	221	251	226.0		
		S6 하면	1 Spot	207	228	225	220	237	223.4	234.2	O.K
			2 Spot	233	201	212	223	264	226.6		
			3 Spot	232	215	254	224	249	234.8		
			4 Spot	251	256	255	256	242	252.0		
		S8 우측면	1 Spot	206	231	268	264	265	246.8	249.8	O.K
			2 Spot	280	236	278	256	270	264.0		
			3 Spot	250	267	238	250	278	256.6		
			4 Spot	205	132	266	284	271	231.6		
		S16 상면	1 Spot	249	266	284	265	248	262.4	259.7	O.K
			2 Spot	279	264	235	245	245	253.6		
			3 Spot	254	260	254	264	289	264.2		
			4 Spot	248	233	264	274	274	258.6		

3.5.5 시험결과 및 분석(춘천방향)

가. 초음파탐상 시험결과

UT 시험은 하부플랜지 맞대기 용접부 68개소에서 용접상태를 검사한 결과, 전 개소에서 균열, 기공, 슬래그 및 용입부족 등의 내부결함이 없는 1급(합격)으로 조사되었다.

【표 3-85】 춘천방향 - 초음파탐상(UT) 시험결과

시험위치	시험개소	결함등급	검사길이	결함발생 현황	비 고
G1	S1-1	1	1급	결함사항없음	
	S1-2	1	1급		
	S2-1	1	1급		
	S2-2	1	1급		
	S3-1	1	1급		
	S3-2	1	1급		
	S4-1	1	1급		
	S4-2	1	1급		
	S5-1	1	1급		
	S5-2	1	1급		
	S6-1	1	1급		
	S6-2	1	1급		
	S7-1	1	1급		
	S7-2	1	1급		
	S8-1	1	1급		
	S8-2	1	1급		
	S9-1	1	1급		
	S9-2	1	1급		
	S10-1	1	1급		
	S10-2	1	1급		
	S11-1	1	1급		
	S11-2	1	1급		
	S12-1	1	1급		
	S12-2	1	1급		
	S13-1	1	1급		
	S13-2	1	1급		
	S14-1	1	1급		
	S14-2	1	1급		
	S15-1	1	1급		
	S15-2	1	1급		
	S16-1	1	1급		
	S16-2	1	1급		
	S17-1	1	1급		
	S17-2	1	1급		

주) 합격기준 : 2급 이상

【표 3-85】 춘천방향 - 초음파탐상(UT) 시험결과(계속)

시험위치	시험개소	결함등급	검사길이	결함발생 현황	비 고
G2	S1-1	1	1급	결함사항없음	
	S1-2	1	1급		
	S2-1	1	1급		
	S2-2	1	1급		
	S3-1	1	1급		
	S3-2	1	1급		
	S4-1	1	1급		
	S4-2	1	1급		
	S5-1	1	1급		
	S5-2	1	1급		
	S6-1	1	1급		
	S6-2	1	1급		
	S7-1	1	1급		
	S7-2	1	1급		
	S8-1	1	1급		
	S8-2	1	1급		
	S9-1	1	1급		
	S9-2	1	1급		
	S10-1	1	1급		
	S10-2	1	1급		
	S11-1	1	1급		
	S11-2	1	1급		
	S12-1	1	1급		
	S12-2	1	1급		
	S13-1	1	1급		
	S13-2	1	1급		
	S14-1	1	1급		
	S14-2	1	1급		
	S15-1	1	1급		
	S15-2	1	1급		
	S16-1	1	1급		
	S16-2	1	1급		
	S17-1	1	1급		
	S17-2	1	1급		

주) 합격기준 : 2급 이상

나. 도막두께 측정결과

시공당시 도장시방으로 『도로교 표준시방서(2013, 국토교통부)』의 일반환경용 중방식 도장을 평가기준으로 정하였으며, 도막두께 측정결과, 전 개소의 실측도막두께가 기준치(외부 215 μ m, 내부 175 μ m)를 모두 상회하는 것으로 조사되어 양호한 상태로 판단된다.

【표 3-86】 춘천방향 - 도막두께 측정결과

시험위치				실측 도막두께(μ m)					평균(μ m)		평가
				1회	2회	3회	4회	5회			
G1	내부	S1 좌측면	1 Spot	200	215	251	212	222	220.0	215.7	O.K
			2 Spot	231	230	231	212	205	221.8		
			3 Spot	197	222	212	207	206	208.8		
			4 Spot	230	220	203	210	198	212.2		
		S4 좌측면	1 Spot	190	206	208	203	197	200.8	191.9	O.K
			2 Spot	202	203	210	198	223	207.2		
			3 Spot	200	154	190	185	137	173.2		
			4 Spot	200	164	185	186	197	186.4		
		S7 하면	1 Spot	200	190	154	190	185	183.8	191.1	O.K
			2 Spot	189	167	164	185	186	178.2		
			3 Spot	156	197	197	205	177	186.4		
			4 Spot	206	216	223	212	223	216.0		
		S15 상면	1 Spot	187	142	212	207	198	189.2	185.9	O.K
			2 Spot	197	185	185	206	185	191.6		
			3 Spot	165	168	185	203	186	181.4		
			4 Spot	181	194	200	154	177	181.2		
	외부	S3 하면	1 Spot	239	235	238	246	256	242.8	248.4	O.K
			2 Spot	239	237	236	265	249	245.2		
			3 Spot	230	265	239	245	237	243.2		
			4 Spot	254	256	265	268	268	262.2		
		S6 우측면	1 Spot	245	265	268	262	287	265.4	267.5	O.K
			2 Spot	265	224	268	256	265	255.6		
			3 Spot	255	245	248	299	300	269.4		
			4 Spot	294	256	278	298	271	279.4		
		S7 하면	1 Spot	224	214	259	242	251	238.0	235.1	O.K
			2 Spot	254	214	258	234	230	238.0		
			3 Spot	251	261	257	200	208	235.4		
			4 Spot	214	247	229	233	221	228.8		
		S10 우측면	1 Spot	243	221	209	221	230	224.8	243.2	O.K
			2 Spot	233	246	244	223	255	240.2		
			3 Spot	233	226	278	249	273	251.8		
			4 Spot	261	257	246	229	287	256.0		

【표 3-86】 춘천방향 - 도막두께 측정결과(계속)

시험위치				실측 도막두께 (μm)					평균 (μm)		평가
				1회	2회	3회	4회	5회			
G2	내 부	S3 하면	1 Spot	202	190	150	180	197	183.8	200.4	O.K
			2 Spot	205	198	230	200	180	202.6		
			3 Spot	165	168	194	231	189	189.4		
			4 Spot	231	230	220	197	251	225.8		
		S5 상면	1 Spot	156	197	189	167	164	174.6	183.1	O.K
			2 Spot	206	216	156	197	197	194.4		
			3 Spot	137	142	206	216	223	184.8		
			4 Spot	251	212	137	142	150	178.4		
		S8 우측면	1 Spot	216	230	215	251	212	224.8	211.2	O.K
			2 Spot	142	231	230	231	212	209.2		
			3 Spot	185	197	222	212	207	204.6		
			4 Spot	168	230	220	203	210	206.2		
		S14 우측면	1 Spot	207	212	202	137	185	188.6	193.4	O.K
			2 Spot	210	207	150	185	197	189.8		
			3 Spot	185	210	202	212	203	202.4		
			4 Spot	168	190	205	203	198	192.8		
	외 부	S6 하면	1 Spot	254	262	256	241	244	251.4	257.8	O.K
			2 Spot	255	284	255	214	271	255.8		
			3 Spot	265	234	280	254	281	262.8		
			4 Spot	234	235	296	256	284	261.0		
		S8 우측면	1 Spot	248	234	252	262	256	250.4	248.1	O.K
			2 Spot	265	225	262	242	235	245.8		
			3 Spot	283	250	240	240	234	249.4		
			4 Spot	264	259	224	253	234	246.8		
		S11 우측면	1 Spot	208	240	219	292	256	243.0	253.2	O.K
			2 Spot	236	284	253	287	246	261.2		
			3 Spot	224	260	252	256	210	240.4		
			4 Spot	260	290	261	262	268	268.2		
		S13 좌측면	1 Spot	233	252	243	250	265	248.6	249.2	O.K
			2 Spot	249	278	249	240	225	248.2		
			3 Spot	238	231	241	255	259	244.8		
			4 Spot	257	256	262	255	245	255.0		

3.6 현장조사 결과요약

3.6.1 외관조사 결과요약

가. 부산방향

【표 3-87】 부산방향 - 금회 진단 외관조사 결과요약

구 분	주요결함 및 외관조사 결과
바닥판	- 금회 진단 시 바닥판하면 손상으로는 균열, 데크 플레이트 부식, 박리 및 박락, 백태, 콘크리트 열화, 철근노출 등의 손상이 발생하였다. - 전 구간 바닥판 측면에 손상규모가 작은 백태가 발생하였으며, 이는 콘크리트 표면에 발생한 미세균열부에 외부 우수유입으로 인해 발생한 것으로 표면보수가 필요한 것으로 판단된다. 국부적으로 발생한 철근노출 및 콘크리트 열화는 콘크리트 피복두께 부족, 장기공용 증가와 반복적인 동결융해로 인해 발생한 손상으로 판단되며, 콘크리트 내구성 확보를 위해 방청을 동반한 단면보수와 일반적인 단면보수가 필요할 것으로 판단된다. - 국부적으로 발생한 박리 및 박락은 종방향 조인트부에 발생하였으며, 이는 물끓기흙 설치 시 충격으로 인해 발생한 손상으로 판단되며, 손상규모 및 범위가 경미하며, 철근노출 등의 추가적인 손상이 발생하지 않은 것으로 보아 지속적인 점검을 통해 주의관찰이 필요할 것으로 판단된다. - 내측 바닥판하면은 데크 플레이트로 시공되어 있으며, 전반적으로 변형없이 양호한 상태이나, 일부 데크 플레이트 부식 등이 조사되었다. 데크 플레이트 부식은 장기공용 증가로 인해 발생한 손상으로 단면감소는 없는 것으로 확인되었으며, 발생한 부식에 대해 채도장 등 보수를 실시하기 보다는 추가적인 손상발생 여부를 지속적으로 주의관찰이 필요할 것으로 판단된다.
Steel Box 내부	- Steel Box Girder 내부는 전반적으로 양호한 상태로 조사되었으나, 일부 도장박리, 강재부식, 용접불량 등의 손상이 조사되었으며, 하부플랜지 전 구간에 누수흔적과 이물질 퇴적 등이 확인되었다. 하부플랜지 발생한 누수흔적은 Splice 하단부를 통해 우수유입이 주요 원인으로 판단되며, 추후 2차적인 손상(녹발생, 강재부식)이 발생하지 않도록 실링처리가 필요할 것으로 판단된다. - S6-G1, S7-G1 좌측 복부판에 용접불량이 조사되었으며, 이는 용접 시공 시 용접전류 및 용접속도 불량, 용접작업 실수 등에 의해 발생한 것으로 판단된다. - Steel Box Girder 내부의 격벽은 전반적으로 양호한 상태로 조사되었으나, 일부 도장박리, 강재부식, 용접불량 등의 손상이 조사되었다. - 발생한 도장박리 및 강재부식은 장기공용 증가, 도장전 바탕처리 불량과 Splice, 하단부와 신축이음부를 통한 우수유입이 주요 원인으로 판단되며, 보수방안으로 표면처리 후 채도장이 적절할 것으로 판단된다. - S16-G2 격벽에 용접불량 1개소가 조사되었으며, 이는 용접 시공 시 용접전류 및 용접속도 불량, 용접작업 실수 등에 의해 발생한 것으로 판단된다.

【표 3-87】 부산방향 - 금회 진단 외관조사 결과요약(계속)

구 분	주요결함 및 외관조사 결과
Steel Box 외부	- Steel Box Girder 외부에 대한 외관조사 결과 구조적인 손상은 없으나, 국부적으로 도장박리 및 강재부식, 볼트부식, 굽힘 등의 손상이 조사되었다. - 도장박리, 강재부식 및 볼트부식은 공용기간 증가로 인해 교량의 노후화 및 외부영향에 의한 열화, 도장전 바탕처리 불량 등에 의해 발생한 것으로 판단되며, 구조물의 내구성 확보를 위해 표면처리 후 재도장을 실시하는 것이 바람직할 것으로 판단된다. - 일부 거더 복부판에서 발생한 굽힘은 공용 중 외부 충격에 의해 발생한 손상으로 판단되며, 지속적인 주의관찰이 필요할 것으로 판단된다. - 강 가로보 및 세로보에 대한 외관조사결과, 구조적인 손상은 없으나 도장박리 및 박락, 강재부식 등의 손상이 일부 조사되었다. - 도장박리 및 박락은 공용기간 증가로 인해 교량의 노후화 및 외부영향에 의한 열화, 도장전 바탕처리 불량 등에 의해 발생한 것으로 판단되며, 보수방안으로 재도장을 실시하는 것이 필요할 것으로 판단된다. - 발생한 강재 부식은 장기공용과 외부노출 등에 의해 발생한 손상으로 손상규모가 다소 작으나, 내구성확보를 위해 표면처리 후 재도장이 필요하다.
교대	- 교대 외관조사 결과, 교대 전면부에 발생한 손상은 균열보가 완료된 상태이나, 교대 상단, 홍벽에 일부 균열 및 망상균열, 균열 및 백태, 박리, 보수재 박리 등의 손상이 조사되었다. - 교대에 발생한 균열의 형상 및 발생 위치 등을 검토한 결과, 건조수축 및 온도변화에 의해 발생된 비구조적인 균열로 판단되며, 발생한 균열폭에 따라 0.3mm미만 균열은 표면보수, 0.3mm이상 균열은 내구성확보를 위해 주입보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 판단된다. - 교대 A1 홍벽에 발생한 균열 및 백태 건조수축 및 온도변화에 의해 발생된 균열부에 우수유입으로 인해 발생된 손상으로 2차 손상이 발생하지 않도록 표면보수가 필요하며, 신축이음부 하면측으로 유도배수공 설치 필요할 것으로 판단된다. - 교대 A2 전면부에 일부 박리(백태, 녹물동반)가 조사되었다. 발생한 박리는 장기공용 및 외부노출, 반복적인 동결융해로 발생한 손상이며, 철근부식이 진행 중인 것으로 판단되며, 내구성확보를 위해 방청을 동반한 단면보수가 필요할 것으로 판단된다. - 교대 A2 전면부에 일부 표면보수가 완료된 상태이나, 공용기간 증가에 따른 노후화, 시공 시 면처리 불량 등에 의해 보수재 박리가 조사되었다. 확인결과, 콘크리트 상태는 양호한 것으로 조사되어 현 상태를 지속적으로 유지관찰이 필요할 것이다. - 교대 A1, A2 사면은 블록 보호공이 설치되어 있으며, 설치상태는 양호한 것으로 조사되었다.
교각	- 교각은 일부 기둥부 및 코핑부에 보수가 완료된 상태이나 균열 및 망상균열, 보수부 재균열, 보수재 박리, 전반적인 보수를 실시한 상태이나 균열, 망상균열, 누수흔적, 들뜸, 박락, 보수부 박리, 박리 및 박락, 백태, 재료분리, 철근노출 등의 손상이 조사되었다. - 교각에 다수 발생한 균열 및 망상균열의 형상 및 발생 위치 등을 검토한 결과, 건조수축 및 온도변화에 의해 발생된 비구조적인 균열로 판단되며, 내구성확보를 위해 균열폭 0.3mm이상의 균열에 대해 주입보수를 실시하고 균열폭 0.3mm미만 균열은 표면처리보수를 실시하는 것이 적절할 것으로 판단된다. - 일부 발생한 보수부 재균열과, 보수재 박리는 시공 중 외부영향(온도, 습도 등)과 시공미흡에 의해 추가적으로 발생한 손상으로 판단되며, 적절한 보수가 필요할 것으로 판단된다. - 시공미흡이나 공용 중 발생 가능한 국부적인 콘크리트 결함(박리 및 박락, 파손 등)이 조사되었다. 박락 및 파손 등은 공용 중 내구성 저하의 우려가 있으므로 단면보수가 요구된다. - 교각에 국부적으로 발생한 재료분리, 철근노출은 시공 시 콘크리트 다짐불량과 콘크리트 피복두께 부족에 의해 발생한 손상으로 판단되며, 내구성확보를 위해 단면보수, 방청을 동반한 단면보수가 필요할 것으로 판단된다.

【표 3-87】 부산방향 - 금회 진단 외관조사 결과요약(계속)

구 분	주요결함 및 외관조사 결과
교량받침	• 금회 교량받침 조사결과, 받침본체 점부식, 받침콘크리트 및 몰탈 균열 등의 손상이 조사되었다. • 교량 받침장치의 본체와 Soleplate에 국부적으로 점부식 및 녹발생이 조사되었다. 이는 외측면을 통한 우수유입이 가장 주요 원인으로 판단되며, 부식정도는 심한 상태가 아닌 것으로 재도장을 실시하기 보다는 지속적인 주의관찰이 필요할 것으로 판단된다. • 받침콘크리트, 받침 몰탈에 발생한 균열은 건조수축에 의한 비구조적인 손상으로 판단되며, 손상정도가 경미하여 보수의 긴급성은 없으나, 내구성확보를 위해 0.3mm미만 균열은 표면보수, 0.3mm이상 균열은 주입보수가 필요할 것으로 판단된다.
신축이음	• 신축이음장치 외관조사 결과 강재부식, 후타재 균열, 이물질퇴적, 차수판 덮개 유실 등의 손상이 조사되었다. • 후타재에 발생한 균열, 건조수축 및 온도변화에 의해 발생한 비구조적인 균열로 판단되며, 발생한 균열폭에 따라 0.3mm미만 균열은 표면보수, 0.3mm이상 균열은 내구성확보를 위해 주입보수를 실시하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다. • 발생한 신축이음장치 강재부식, 이물질퇴적은 공용기간 증가와 외부 환경적 영향에 의해 발생한 손상으로 판단되며, 강재부식은 신축이음장치 사용성에 문제가 없을 것으로 지속적인 주의관찰이 필요하다. 또한 신축이음장치 유간사이의 이물질퇴적으로 인해 신축거동에 영향을 받지 않도록 주기적인 청소가 필요할 것으로 판단된다. • 교대 A1 신축이음장치에 발생한 차수판 덮개 유실은 공용기간 증가와 외부충격에 의해 발생한 손상으로 재설치를 통하여 외부 우수유입을 차단하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.
교면포장	• 교면포장 외관조사 결과, 전반적으로 재포장을 실시하여 양호한 상태로 조사되었으나, 일부 아스콘균열, 아스콘 망상균열, 아스콘 파손 등의 손상이 조사되었다. • 발생한 아스콘 균열은 시공이음에서 발생하였으며, 이는 교면포장 공사 시 전 구간 통제가 아닌 부분 통제하여 재포장을 실시하여 주행차량의 영향, 아스콘 품질 미흡 등에 의해 발생한 균열로 판단된다. • S7 교면포장에 발생한 아스콘 파손은 포트홀, 패임 등의 손상이 발생하여 부분재포장을 실시하였으나 다짐불량, 아스콘 품질 미흡 등에 의해 발생한 손상으로 판단된다. • 일부 발생한 아스콘 망상균열은 손상규모, 형상 등을 보아 재포장 시 온도의 영향과 아스콘 품질 미흡 등에 의해 발생한 균열로 손상크기가 경미하고 주행차량에 영향을 미칠 만한 손상은 아닌 것으로 지속적인 유지관찰이 필요할 것으로 판단된다.
배수시설	• 배수시설 외관조사 결과 균열, 부식, 배수관 지지대 파손, 막힘 등의 손상이 조사되었다. • 교면포장부 발생한 배수구 막힘은 공용기간 증가에 따른 이물질 퇴적으로 인해 발생한 손상으로 원활한 배수와 체수로 인해 차량의 주행성에 영향을 미치지 않기 위해 주기적인 청소가 필요할 것으로 판단된다. • 배수관 지지대 파손 및 부식은 공용기간 증가, 외부 우수유입, 주행차량의 진동 등으로 인해 발생한 손상으로 배수관 낙하, 2차 피해 등을 막기 위해 지지대 재설치가 필요할 것으로 판단된다.

【표 3-87】 부산방향 - 금회 진단 외관조사 결과요약(계속)

구 분	주요결함 및 외관조사 결과
방호벽 및 중앙분리대	- 방호벽 및 중앙분리대 외관조사 결과 균열 및 망상균열, 박리 및 박락, 백태, 파손 등의 손상이 다수 조사되었다. - 발생한 균열과 망상균열은 건조수축 및 온도변화에 따른 콘크리트 신축으로 인하여 발생한 손상으로 판단되며, 균열 폭에 따라 0.3mm미만 균열은 표면보수, 0.3mm이상 균열은 주입보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 판단된다. - 파손, 박리 및 박락 등의 손상은 온도변화에 따른 콘크리트 신축, 시공불량, 다짐불량, 표면열화 국부적인 외력의 작용으로 인하여 발생한 손상으로 판단되며, 내구성확보를 위해 단면보수가 적절할 것으로 판단된다. - 국부적으로 발생한 철근노출은 콘크리트 피복두께 부족과 콘크리트 치밀성 부족에 의해 발생한 손상으로 방청을 동반한 단면보수가 필요하다.
기타 부대시설	- 점검시설 외관조사 결과 교각 점검로 및 바닥판하면에 종방향으로 설치된 점검로는 고 정상태, 강재변형 및 부식 없이 전체적으로 양호한 상태로 조사되었다. - 점검시설은 점검 시 작업자의 안전과 근접상세 조사가 가능한 시설물로서 강재변형 및 파손이 발생하지 않도록 지속적인 주의관찰이 필요할 것으로 판단된다.

나. 춘천방향

【표 3-88】 춘천방향 - 금회 진단 외관조사 결과요약

구 분	주요결함 및 외관조사 결과
바닥판	- 금회 진단 시 바닥판하면 손상으로 균열, 데크 플레이트 부식 및 변형, 박리 및 박락, 백태, 재료분리, 철근노출, 마감불량 등의 손상이 발생하였다. - S3 바닥판하면에 발생한 균열은 콘크리트가 타설되는 표면적이 큰 바닥판의 습윤 감소로 인한 콘크리트 체적변화에 따른 건조수축, 수화열에 의한 시공초기 균열로 판단되며, 균열보수인 표면보수를 실시하고 지속적인 유지관찰을 통해 재손상 발생여부 확인이 필요할 것으로 판단된다. - 내측 바닥판하면은 데크 플레이트로 시공되어 있으며, 전반적으로 양호한 상태이나 일부 데크 플레이트 변형 및 부식 등이 조사되었다. 데크 플레이트 부식은 장기공용 증가로 인해 발생한 손상으로 단면감소는 없는 것으로 확인되었으며, 변형은 데크 플레이트 설치 시 발생한 손상으로 판단된다. 발생한 변형 및 부식에 대해 재도장 등 보수를 실시하기 보다는 추가적인 손상발생 여부를 지속적으로 주의관찰이 필요할 것으로 판단된다. - 바닥판하면 및 측면부에 발생한 박리 및 박락은 시공미흡이나 공용 중 반복적인 동결융 해로 인해 발생한 손상으로 내구성확보를 위해 단면보수가 요구된다. - 국부적으로 발생한 재료분리 및 철근노출은 시공 시 콘크리트 다짐불량과 콘크리트 피복두께 부족에 의해 발생한 손상으로 판단되며, 구조물의 내구성확보를 위해 단면보수와 방청을 동반한 단면보수가 필요한 것으로 판단된다.

【표 3-88】 춘천방향 - 금회 진단 외관조사 결과요약(계속)

구 분	주요결함 및 외관조사 결과
Steel Box 내부	- Steel Box Girder 내부는 전반적으로 양호한 상태로 조사되었으나, 일부 도장박리, 강재부식 및 볼트부식, 실링미처리, 이물질퇴적 등이 확인되었다. - 거더 내부에 국부적으로 발생한 도장박리 및 부식은 도장 전처리 불량과 Splice부를 통한 우수유입이 주요 원인으로 판단되며, 보수방안으로 재도장이 적절할 것으로 판단된다. - 발생한 Splice 실링재 미처리로 인해 외부에서 우수가 유입되어 도장박리, 강재부식 등을 발생시킬 수 있으므로 실링처리가 필요한 것으로 판단된다. 특히, 거더 G2 우측 복부 하단부는 우기 시 Splice 측으로 우수유입 가능성이 크며 실링처리가 요구된다. - Steel Box Girder 내부의 격벽은 전체적으로 손상없이 양호한 상태로 조사되었다. - Steel Box Girder 내부의 격벽에 지속적으로 주의관찰을 통하여 추가적인 손상 발생여부 확인이 요구된다.
Steel Box 외부	- Steel Box Girder 외부에 대한 외관조사결과, 구조적인 손상은 없으나 강재변형, 도장박리 및 박락, 강재부식, 볼트부식 등의 손상이 조사되었다. - 도장박리 및 박락, 강재부식 및 볼트부식은 공용기간 증가로 인해 교량의 노후화 및 외부영향에 의한 열화, 도장전 바탕 처리 불량 등에 의해 발생한 것으로 판단되며, 구조물의 내구성확보를 위해 표면처리 후 재도장을 실시하는 것이 바람직할 것으로 판단된다. - 발생한 강재변형은 공용 중 발생한 손상이 아니며, 거더 제작 및 거치 시 발생한 시공 불량으로 판단되며, 추가적인 손상발생 여부를 지속적인 주의관찰이 필요한 것으로 판단된다. - 강 가로보 및 세로보에 대한 외관조사결과, 구조적인 손상은 없으나 도장박리 및 박락, 강재부식 등의 손상이 일부 조사되었다. - 도장박리 및 박락은 공용기간 증가로 인해 교량의 노후화 및 외부영향에 의한 열화, 도장 전 바탕 처리불량 등에 의해 발생한 것으로 판단되며, 보수방안으로 재도장을 실시하는 것이 필요할 것으로 판단된다. 가로보에 발생한 강재 부식은 장기공용과 외부노출 등에 의해 발생한 손상으로 손상규모가 다소 작으나, 내구성확보를 위해 표면처리 후 재도장이 필요하다.
교대	- 교대 외관조사 결과, 교대 전면부에 발생한 손상은 균열보가 완료된 상태이나, 교대 상단, 홍벽에 일부 균열 및 망상균열, 균열 및 백태 등의 손상이 조사되었다. - 교대에 발생한 균열의 형상 및 발생 위치 등을 검토한 결과, 건조수축 및 온도변화에 의해 발생한 비구조적인 균열로 판단되며, 발생한 균열폭에 따라 0.3mm미만 균열은 표면보수, 0.3mm이상 균열은 내구성확보를 위해 주입보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 판단된다. - 교대 A1, A2 홍벽에 발생한 균열 및 백태, 백태는 건조수축 및 온도변화에 의해 발생한 균열부에 우수유입으로 인해 발생한 손상으로 2차 손상이 발생하지 않도록 표면보수가 필요하며, 신축이음부 하면측으로 유도배수공 설치가 필요할 것으로 판단된다. - 교대 사면은 블록 호보공이 설치되어 있으며, 일부 침하가 발생하였다. 이는 시공초기 지반 안정화에 의해 발생한 손상으로 지속관찰 후 진행성 여부를 판단하여 적절한 보수방안이 수립되어야 할 것으로 판단된다.

【표 3-88】 춘천방향 - 금회 진단 외관조사 결과요약(계속)

구 분	주요결함 및 외관조사 결과
교각	- 교각은 일부 기둥부 및 코핑부에 보수가 완료된 상태이나 균열 및 망상균열, 박리 및 박락, 재료분리, 철근노출, 파손, 체수, 표면오염 등의 손상이 조사되었다. - 교각에 다수 발생한 균열 및 망상균열의 형상 및 발생 위치 등을 검토한 결과, 건조수축 및 온도변화에 의해 발생한 비구조적인 균열로 판단되며, 내구성확보를 위해 균열폭 0.3mm이상의 균열에 대해 주입보수를 실시하고 균열폭 0.3mm미만 균열은 표면처리보수를 실시하는 것이 적절할 것으로 판단된다. - 시공미흡이나 공용 중 발생 가능한 국부적인 콘크리트 결함(박리 및 박락, 파손 등)이 조사되었다. 박락 및 파손 등은 공용 중 내구성 저하의 우려가 있으므로 단면보수가 요구된다. - 교각에 국부적으로 발생한 재료분리, 철근노출은 시공 시 콘크리트 다짐불량과 콘크리트 피복두께 부족에 의해 발생한 손상으로 판단되며, 내구성확보를 위해 단면보수, 방청을 동반한 단면보수가 필요할 것으로 판단된다.
교량받침	- 금회 교량받침 조사결과 받침본체 점부식, Soleplate 부식, 받침콘크리트 및 몰탈 균열, 망상균열, 박리 및 박락, 파손 등의 손상이 조사되었다. - 교량 받침장치의 본체와 Soleplate에 국부적으로 점부식 및 녹발생이 조사되었다. 이는 외측면을 통한 우수유입이 가장 주요 원인으로 판단되며, 부식정도는 심한 상태가 아닌 것으로 제도장을 실시하기 보다는 지속적인 주의관찰이 필요할 것으로 판단된다. - 받침콘크리트, 받침 몰탈에 발생한 균열 및 망상균열은 건조수축에 의한 비구조적인 손상으로 판단되며, 손상정도가 경미하여 보수의 긴급성은 없으나, 내구성확보를 위해 0.3mm미만 균열은 표면보수, 0.3mm이상 균열은 주입보수가 필요할 것으로 판단된다. - 받침 콘크리트에 발생한 파손, 박리 및 박락은 우수유입으로 인한 반복적인 동결융해로 인한 것으로 판단되며, 내구성 확보를 위하여 단면보수가 적절할 것으로 판단된다.
신축이음	- 신축이음장치 외관조사 결과 강재부식, 후타재 균열, 볼트탈락, 이물질퇴적, 차수판 덮개 유실 등의 손상이 조사되었다. - 후타재에 발생한 균열, 건조수축 및 온도변화에 의해 발생한 비구조적인 균열로 판단되며, 발생한 균열폭에 따라 0.3mm미만 균열은 표면보수, 0.3mm이상 균열은 내구성확보를 위해 주입보수를 실시하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다. - 발생한 신축이음장치 강재부식, 이물질퇴적은 공용기간 증가와 외부 환경적 영향에 의해 발생한 손상으로 판단되며, 강재부식은 신축이음장치 사용성에 문제가 없을 것으로 지속적인 주의관찰이 필요하다. 또한 신축이음장치 유간사이의 이물질퇴적으로 인해 신축거동에 영향을 받지 않도록 주기적인 청소가 필요할 것으로 판단된다. - 교대 A1과 교각 P7 신축이음장치 후타재에 발생한 박리 장기적인 외부노출과 동결융해로 인해 발생한 손상으로 판단되며, 주행차량에 영향을 미치지 않도록 단면보수가 적절한 것으로 판단된다.
교면포장	- 교면포장 외관조사 결과, 전반적으로 양호한 상태로 조사되었으나 일부 균열 및 망상균열, 파손, 침하 등의 손상이 조사되었다. - 발생한 균열 및 망상균열 건조수축, 온도변화 및 시공 초기 다짐미흡(온도관리) 등의 복합적인 원인에 의해 균열 이 발생한 것으로 판단된다. 이들 손상은 부분적으로 발생한 상태로 손상에 의해 차량 주행성 저하는 미미한 상태이므로 균열은 지속적인 유지관찰 후 일괄적으로 보수를 실시하는 것이 바람직한 것으로 판단된다. - S1 교면포장부에 발생한 콘크리트 파손은 중차량 통행에 의해 발생한 손상으로 차량 주행성에 영향을 미치지 않도록 단면보수가 필요할 것으로 판단된다.

【표 3-88】 춘천방향 - 금회 진단 외관조사 결과요약(계속)

구 분	주요결함 및 외관조사 결과
교면포장 (계속)	S1 교면포장 접속부에서 h=5.0cm정도 침하가 발생하였다. 이는 날개벽 뒷채움 시 다짐불량, 아스콘 품질미흡, 시공불량, 온도영향 등 복합적인 원인으로 발생할 수 있는 손상이다. 현장조사 시 접속부 침하로 인해 다른 부재에 발생한 손상이 없으며 특히, 좌·우측 날개벽에 이격, 단차 등의 손상이 발생하지 않은 것으로 조사되었다.
배수시설	- 배수시설 외관조사 결과 U형 배수로 균열, 부식, 배수관 지지대 파손, 막힘 등의 손상이 조사되었다. - 교면포장부 발생한 배수구 막힘은 공용기간 증가에 따른 이물질 퇴적으로 인해 발생한 손상으로 원활한 배수와 체수로 인해 차량의 주행성에 영향을 미치지 않기 위해 주기적인 청소가 필요할 것으로 판단된다. - 배수관 지지대 탈락 및 부식은 공용기간 증가, 외부 우수유입, 주행차량의 진동 등으로 인해 발생한 손상으로 배수관 낙하, 2차 피해 등을 막기위해 지지대 재설치가 필요할 것으로 판단된다.
방호벽 및 중앙분리대	- 방호벽 및 중앙분리대 외관조사 결과 균열 및 망상균열, 박리 및 박락, 철근노출, 백태, 재료분리, 파손, 콘크리트 열화 등의 손상이 다수 조사되었다. - 발생한 균열과 망상균열은 건조수축 및 온도변화에 따른 콘크리트 신축으로 인하여 발생한 손상으로 판단되며, 균열 폭에 따라 0.3mm미만 균열은 표면보수, 0.3mm이상 균열은 주입보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 판단된다. - 파손, 박리 및 박락, 재료분리 등의 손상은 온도변화에 따른 콘크리트 신축, 시공불량, 다짐불량, 표면열화 국부적인 외력의 작용으로 인하여 발생한 손상으로 판단되며, 내구성확보를 위해 단면보수가 적절할 것으로 판단된다. - 국부적으로 발생한 철근노출은 콘크리트 피복두께 부족과 콘크리트 치밀성 부족에 의해 발생한 손상으로 방청을 동반한 단면보수가 필요하다. - S3~S12 방호벽에 콘크리트 열화 다수 발생하였으며, 이는 외부노출, 반복적인 동결융해 등으로 인해 발생한 것으로 추가적인 손상이 발생하지 않도록 단면보수가 필요할 것으로 판단된다.
기타 부대시설	- 점검시설 외관조사 결과 교각 점검로 및 바닥판하면에 종방향으로 설치된 점검로는 고정상태, 강제변형 및 부식 없이 전체적으로 양호한 상태로 조사되었다. - 교대 A2 우측 날개벽 측으로 점검용 계단 설치되어 있으나, 외부충격에 의한 파손 등의 손상이 발생하였다. 점검용 계단은 교량에 미치는 영향은 작고 보수의 긴급성은 없으나, 작업자 안전성 및 편의성에 영향을 미치므로 지속적인 점검을 통해 일괄적인 보수가 필요할 것으로 판단된다.

다. 기 진단결과 비교

1) 부산방향

【표 3-89】 부산방향 - 기 진단결과 비교표

구 분	손상내용	단위	2012년 전차진단		2016년 금회진단		비 고
			수량	개소	수량	개소	
바닥판 하면	데크플레이트부식	m ²	7.68	31	11.83	41	일부 추가손상
	백태	m ²	24.09	28	45.47	40	
	박리,박락,파손	m ²	3.29	15	12.77	55	
	내측 캔틸레버부 백태	m ²	830.00	전경간	830.00	전경간	-
	마감불량	m ²	0.08	1	0.08	1	-
	철근노출	m ²	0.94	2	6.34	7	일부 추가손상
Steel Box 내부 (격벽 포함)	도장박리	m ²	0.11	7	0.07	6	기존손상 수량조정
	부식	m ²	1.06	26	1.76	29	일부 추가손상
	누수흔적	m ²	-	-	145.34	59	누락손상
	실링재 미처리	EA	-	-	120	120	
	이물질 퇴적	m ²	-	-	133.15	24	
	용접불량	EA	4	4	3	3	기존손상 수량조정
	등 고정불량/망실	EA	3	3	2	2	
	시건장치 망실	EA	-	-	2	2	누락손상
	표지판 파손	EA	1	1	1	1	-
	벌집	EA	18	18	-	-	기존손상 수량조정
	새집	EA	27	27	-	-	
	변형	m	-	-	1.20	1	누락손상
Steel Box 외부 (가로보/ 세로보)	도장박리/박락	m ²	1.33	23	1.51	33	일부 추가손상
	부식	m ²	1.22	18	0.92	14	기존손상 수량조정
	볼트부식	EA	4	4	4	4	-
	새집	EA	2	2	-	-	기존손상 수량조정
	균함	m	-	-	6.50	3	누락손상
하부 구조	균열 (0.3mm미만)	m	426.40	405	800.03	722	일부 손상보수 및 일부 추가손상
	균열 (0.3mm이상)	m	18.60	10	23.61	17	일부 추가손상
	균열 및 백태	m	1.00	1	1.00	1	기존손상 수량조정
	망상균열	m ²	113.47	40	129.90	43	일부 추가손상
	박리, 박락, 재료분리	m ²	39.83	53	40.98	49	기존손상 수량조정 및 일부 추가손상
	백태	m ²	5.24	3	2.74	2	일부 손상보수
	철근노출	m ²	0.04	3	0.13	3	기존손상 수량조정
	철근둘출, 앵커볼트 미제거	EA	13	13	13	13	-
	실링재 열화	m	3.50	1	3.50	1	-
	녹물자국, 오염,채수	m ²	56.54	8	50.00	2	-
	표면불량, 마감불량	m ²	53.74	53	53.74	53	-
	거푸집미제거/적치	m ²	6.20	3	6.20	3	-

【표 3-89】 부산방향 - 기 진단결과 비교표(계속)

구 분	손상내용	단위	2012년 전차진단		2016년 금회진단		비 고
			수량	개소	수량	개소	
교 량 받 침	몰탈균열(0.3mm미만)	m	37.0	149	32.20	152	일부 추가손상 및 기존손상 수량조정
	몰탈균열(0.3mm이상)	m	7.80	19	7.60	18	
	받침장치/Soleplate 부식	m²	0.54	6	0.38	3	기존손상 수량조정
	받침장치/Soleplate 도장박리	m²	2.20	5	—	—	
	볼트부식	EA	6	6	6	6	—
신 축 이 음	후타재 균열(0.3mm미만)	m	5.40	14	5.40	14	—
	후타재 균열(0.3mm이상)	m	18.90	37	22.90	47	일부 추가손상
	본체 부식	m²	2.70	4	0.69	2	기존손상 수량조정
	본체 주변 누수	m	12.00	1	24.06	3	
	차수덮개 볼트탈락	EA	4	4	4	4	—
	차수판덮개 유실	EA	—	—	1	1	누락손상
	이물질 퇴적	m	6.50	3	9.50	4	기존손상 수량조정
	교 면 포 장	망상균열	m²	255.95	38	0.02	1
보수불량		m²	0.64	1	—	—	보수
포트홀		m²	0.30	1	1.00	1	보수 및 신규손상
시공이음부 균열		m	610.00	13	—	—	보수
배 수 시 설	배수관이음부 백태	EA	41	41	41	41	—
	배수관 길이부족	EA	2	2	3	3	일부 추가손상
	배수관 부식	EA	59	59	47	47	기존손상 수량조정
	배수관 망실	m	16.00	2	—	—	보수
	배수관지대파손	EA	14	14	21	21	일부 추가손상
	우수 유입흔적	EA	66	66	—	—	기존손상 수량조정
	배수관 연결부탈락	EA	1	1	3	3	일부 추가손상
	배수관 매립	EA	1	1	1	1	—
	배수로 파손	m²	2.00	1	2.00	1	—
	배수구 막힘	EA	2	2	3	3	일부 추가손상
방 호 벽	균열(0.3mm미만)	m	158.20	333	131.55	296	일부 손상보수 및 일부 추가손상
	균열(0.3mm이상)	m	107.70	161	95.40	142	
	망상균열	m²	—	—	3.60	1	방호벽 외측 정밀조사로 수량증가
	균열 및 백태	m	—	—	10.45	7	
	박리	m²	0.96	33	1.56	32	기존손상 수량조정
	파손	m²	0.04	1	0.03	2	일부 손상보수
	철근노출	m²	0.10	1	0.30	5	누락손상
	백태	m²	0.01	1	0.54	3	
검 토 의 견	→ 보수이력 및 현장조사 결과, 하부구조에서 일부손상 보수가 완료되었으며 보수상태는 양호한 상태로 판단되나 그 외 손상은 미보수된 상태로 조사됨						
	→ 기 진단과 비교결과, 대부분의 손상은 미세균열 및 콘크리트의 일반적인 손상들로 기존의 누락된 손상 들과 일부 추가손상(배수관연결부 탈락, 배수구 막힘, 도장박리 등)이 조사되어 기존대비 손상물량이 소폭 증가됨						

2) 춘천방향

【표 3-90】 춘천방향 - 기 진단결과 비교표

구 분	손상내용	단위	2012년 전차진단		2016년 금회진단		비 고
			수량	개소	수량	개소	
바닥판 하면	균열 (0.3mm미만)	m	1.20	1	1.20	1	-
	균열 및 백태	m	-	-	8.20	6	방호벽 외측 정밀조사로 수량증가
	백태	m ²	3.78	7	3.58	6	기존손상 수량조정
	박리, 박락, 파손	m ²	0.66	8	5.01	30	일부 추가손상
	철근노출	m ²	-	-	0.22	8	누락손상
	Deckplate 부식	m ²	0.94	5	1.21	11	일부 추가손상
	Deckplate 변형	EA	4	4	4	4	-
	재료분리	m ²	0.16	1	0.34	3	일부 추가손상
	마감불량	m ²	0.08	1	0.08	1	-
	새집	EA	1	1	-	-	보수
Steel Box 내부 (격벽 포함)	도장박리	m ²	0.30	6	0.26	4	기존손상 수량조정
	부식	m ²	0.52	4	0.31	7	일부 추가손상 및 기존손상 수량조정
	핀홀	EA	3	3	3	3	-
	틈발생	EA	1	1	1	1	-
	이물질 퇴적	EA	1	1	1	1	-
	리브도장 변색	m	840.0	17	-	-	기존손상 수량조정
	우수유입 흔적	EA	65	65	131	131	일부 손상추가
	실링재 미처리	EA	-	-	132	132	누락손상
	볼트 도장박리	EA	1	1	1	1	-
	표지판 탈락	EA	2	2	-	-	보수
	벌집	EA	11	11	-	-	기존손상 수량조정
	새집	EA	7	7	-	-	
Steel Box 외부	부식	m ²	0.27	6	3.27	44	일부 추가손상
	변형	m	0.30	1	0.30	1	-
	도장박리 · 박락	m ²	0.67	11	1.86	22	일부 추가손상
	볼트부식	EA	-	-	3	3	누락손상
교량 받침	조류배설물	EA	9	9	-	-	기존손상 수량조정
	몰탈균열(0.3mm미만)	m	28.80	139	30.10	132	기존손상 수량조정
	몰탈균열(0.3mm이상)	m	4.60	18	1.29	17	
	몰탈 망상균열	m ²	-	-	0.32	2	누락손상
	박리, 박락	m ²	0.73	8	1.70	8	일부 추가손상
	콘크리트 파손	m ²	-	-	1.71	8	누락손상
	받침장치, Soleplate부식	m ²	1.28	12	1.64	18	일부 추가손상
	볼트부식	EA	2	2	1	1	기존손상 수량조정

【표 3-90】 춘천방향 - 기 진단결과 비교표(계속)

구 분	손상내용	단위	2012년 전차진단		2016년 금회진단		비 고
			수량	개소	수량	개소	
하부 구조	균열 (0.3mm미만)	m	392.80	305	379.17	334	일부 손상보수 및 기존손상 수량조정
	균열 (0.3mm이상)	m	5.30	3	71.40	10	일부 추가손상
	망상균열	m ²	367.65	57	377.09	51	일부 손상보수 및 기존손상 수량조정
	파손, 박리, 박락, 재료분리	m ²	50.19	60	84.39	106	기존 균열 망상균열이 박리로 진전 및 추가손상
	균열 및 백태	m	-	-	1.50	2	누락손상
	백태	m ²	0.30	1	0.54	4	기존손상 수량조정
	철근노출	m ²	1.86	8	2.24	6	일부 손상보수 및 기존손상 수량조정
	표면불량, 마감불량	m ²	15.26	43	15.26	43	-
	녹물자국, 오염, 체수	m ²	92.10	8	56.00	4	일부 손상보수
	앵커홀 마감불량	EA	6	6	6	6	-
	잡철물	m ²	0.01	1	0.01	1	-
	철근미제거	EA	2	2	2	2	-
	거푸집 미제거	m ²	1.20	1	1.20	1	-
	표면열화	m ²	5.00	1	5.00	1	-
	체수	m ²	-	-	5.00	2	누락손상
신축 이음	후타재 균열(0.3mm미만)	m	2.60	6	12.88	38	일부 추가손상 및 기존손상 수량조정
	후타재 균열(0.3mm이상)	m	12.60	28	2.18	19	
	후타재 박리	m ²	0.48	5	0.28	4	기존손상 수량조정
	본체 부식	m ²	4.95	6	3.15	3	
	볼트탈락	EA	-	-	2	2	누락손상
	콘크리트 포장박락	m ²	0.08	1	-	-	기존손상 수량조정
	이물질 퇴적	m	4.50	2	4.50	2	-
	차수판 변형	EA	1	1	1	1	-
	신축이음 누수	m	12.00	1	-	-	기존손상 수량조정
	신축이음 유간부족	m	12.00	1	7.00	1	
교면 포장	균열 (0.3mm미만)	m	1.50	1	3.20	7	일부 추가손상
	균열 (0.3mm이상)	m	8.10	5	13.30	7	
	망상균열	m ²	49.00	1	186.78	8	
	아스콘 파손	m ²	-	-	0.40	2	신규손상
	아스콘 침하	m ²	-	-	0.72	1	

【표 3-90】 춘천방향 - 기 진단결과 비교표(계속)

구 분	손상내용	단위	2012년 전차진단		2016년 금회진단		비 고
			수량	개소	수량	개소	
배수 시설	균열(0.3mm미만)	m	0.70	1	0.70	1	-
	균열(0.3mm이상)	m	4.10	7	4.60	7	기존손상 수량조정
	배수로 누수	EA	1	1	1	1	-
	배수관 지지대 파손	EA	24	24	37	37	일부 추가손상
	배수관 이음부 누수/백태	EA	9	9	9	9	-
	배수관 연결부 파손	EA	1	1	5	5	일부 추가손상
	배수로 파손	m ²	2.00	1	2.00	1	-
	배수구 막힘	EA	1	1	1	1	-
방호벽	균열(0.3mm미만)	m	143.20	354	145.40	328	기존손상 수량조정
	균열(0.3mm이상)	m	63.10	109	48.49	94	
	균열 및 백태	m	1.10	2	39.90	24	방호벽 외측 정밀조사로 수량증가
	백태	m ²	-	-	0.02	1	누락손상
	망상균열	m ²	0.12	1	0.50	1	기존손상 수량조정
	박리, 박락	m ²	2.42	45	3.89	39	일부 추가손상 및 기존손상 수량조정
	재료분리, 파손	m ²	0.02	1	0.61	6	일부 추가손상
	긁힘	m ²	0.45	1	0.10	1	기존손상 수량조정
	철근노출	m ²	0.31	8	0.31	8	-
	실린트 열화	m ²	29.50	12	27.50	11	기존손상 수량조정
기타 부대 시설	압성토 침하	m ²	105.00	2	105.00	2	-
	수위표지판 변형	EA	1	1	1	1	-
	계단파손	EA	6	6	1	1	기존손상 수량조정
	점검로 부식	EA	-	-	1	1	누락손상
검토 의견	→ 보수이력 및 현장조사 결과, 하부구조 및 신축이음에 일부 보수가 완료되었으며 보수상태 또한 양호한 상태이나 그 외 손상은 미보수된 상태로 조사됨 → 기 진단과 비교결과, 대부분의 손상은 미세균열 및 콘크리트의 일반적인 손상들로 기존 누락손상(균열 및 백태, 체수, 백태, 점검로 부식 등)과 추가손상 및 신규손상(아스콘 파손, 아스콘 침하 등)이 발생되 어 손상물량이 전반적으로 증가함						

3.6.2 내구성조사 결과요약

가. 부산방향

【표 3-91】 부산방향 - 내구성조사 결과 요약

시 험 명		시험부위		시험 결과	비 고
콘크리트	비파괴 강도시험 (MPa)	상부구조		27.0~33.3	• 설계기준강도(27MPa)를 상회함.
		하부구조		24.4~30.2	• 설계기준강도(24MPa)를 상회함.
	철근 탐사시험 (mm)	상부 구조	배근간격	100~300	• 전반적으로 철근배근간격 및 피복두께는 준공도면과 거의 일치함.
			피복두께	35~50	
		하부 구조	배근간격	100~252	
			피복두께	82~124	
	탄산화 잔여깊이 (mm)	상부 구조		25.0~37.0	• 상태평가 a
		하부 구조		62.0~96.0	
	염화물 함유량 시험 (kg/m³)	상부 구조		0.5771	• 상태평가 b
		하부 구조		0.0158~0.8622	• 상태평가 a~b
균열깊이 (cm)	하부 구조		5.96~6.52	• 주입보수 필요	
강재	초음파 탐상(UT)	거더 내부 (맞대기 용접부)		시험 68개소 (합격)	• 1급
	도막두께 (μm)	거더 내부		175~219	• 도막두께(175μm) 상회
		거더 외부		218~312	• 도막두께(215μm) 상회
종합 평가	■ 비파괴강도 측정결과, 측정값은 설계기준강도를 상회하는 것으로 조사되었으며, 기 점검과의 비교·분석 결과, 부재별로 측정 위치가 달라 다소 차이가 있지만, 구조물의 강도저하는 없는 것으로 평가됨. ■ 탄산화 깊이측정결과, 전반적으로 양호한 상태인 것으로 조사되어 상태등급 “a” 로 판정됨. 염화물 함유량 시험결과 상부구조는 "a"로 평가되었고, 하부구조는 “a~b”로 평가됨. ■ 하부구조의 탄산화 깊이는 전차진단과 비교할 때, 다소 증가한 사유는 측정위치가 동일하지 않은 결과에 의한 편차로 판단됨. ■ 균열깊이 측정결과, 전반적으로 피복두께를 초과하여 내구성 저하 방지를 위한 주입보수가 요구됨. ■ 금회 진단결과, 비파괴 강도, 철근배근상태, 탄산화 깊이 시험결과, 대부분 양호한 수준으로 측정됨. ■ 강재에 대한 내구성 조사결과 전 개소에서 합격 판정된 것으로 나타나며, 도막두께 측정치도 측정개소 모두 기준치를 상회하는 양호한 상태인 것으로 측정됨.				

나. 춘천방향

【표 3-92】 춘천방향 - 내구성조사 결과 요약

시 험 명		시험부위		시험 결과	비 고
콘크리트	비파괴 강도시험 (MPa)	상부구조		27.2~35.1	• 설계기준강도(40MPa)를 상회함.
		하부구조		24.6~32.1	• 설계기준강도(24MPa)를 상회함.
	철근 탐사시험 (mm)	상부 구조	배근간격	103~278	• 전반적으로 철근배근간격 및 피복두께는 준공도면과 거의 일치함.
			피복두께	43~51	
		하부 구조	배근간격	100~268	
			피복두께	60~128	
	탄산화 잔여깊이 (mm)	상부 구조		34.0~46.0	• 상태평가 a
		하부 구조		53.0~98.0	
	염화물 함유량 시험 (kg/m³)	상부 구조		0.1064	• 상태평가 a
		하부 구조		0.2489~1.3035	• 상태평가 a~b
균열깊이 (cm)	하부 구조		6.89~7.37	• 주입보수 필요	
강재	초음파 탐상(UT)	거더 내부 (맞대기 용접부)		시험 68개소 (합격)	• 1급
	도막두께 (μm)	거더 내부		174~225	• 도막두께(175μm) 상회
		거더 외부		225~279	• 도막두께(215μm) 상회
종합 평가	■ 비파괴강도 측정결과, 측정값은 설계기준강도를 상회하는 것으로 조사되었으며, 기 점검과의 비교·분석 결과, 부재별로 측정 위치가 달라 다소 차이가 있지만, 구조물의 강도저하는 없는 것으로 평가됨. ■ 탄산화 깊이측정결과, 전반적으로 양호한 상태인 것으로 조사되어 상태등급 “a” 로 판정됨. 염화물 함유량 시험결과 상부구조는 "a"로 평가되었고, 하부구조는 “a~b”로 평가됨. ■ 하부구조의 탄산화 깊이는 전차진단과 비교할 때, 다소 증가한 사유는 측정위치가 동일하지 않은 결과에 의한 편차로 판단됨. ■ 균열깊이 측정결과, 전반적으로 피복두께를 초과하여 내구성 저하 방지를 위한 주입보수가 요구됨. ■ 금회 진단결과, 비파괴 강도, 철근배근상태, 탄산화 깊이 시험결과, 대부분 양호한 수준으로 측정됨. ■ 강재에 대한 내구성 조사결과 전 개소에서 합격 판정된 것으로 나타나며, 도막두께 측정치도 측정개소 모두 기준치를 상회하는 양호한 상태인 것으로 측정됨.				

