

39. 일광IC교(울산)

39.1 시설물 개요

39.2 자료수집 및 분석

39.3 현장조사

39.4 콘크리트 내구성조사

39.5 상태평가

39.6 종합평가 및 안전등급 지정

39.7 보수·보강 및 유지관리 방안

39.8 종합결론

39. 일광IC교(울산)

39.1 시설물의 개요


본 시설물은 부산광역시 기장군 일광면 화전리 산 63-1에 위치한 교량으로 총 연장 315.0m, 폭 15.74m로 시공되어 있다.

39.1.1 일반사항

【표 39.1.1】 일광IC교(울산) 일반사항

구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물번호		BR2008-0000996		관리번호		-	
시설물위치		부산광역시 기장군 일광면 화전리 산 63-1		준공년월일		2008년 12월 31일	
관리의정		부산울산선(13.83km)		공사이정		-	
설계하중		DB-24		노 선 명		부산울산고속도로	
제원	연장	L = 315.0m, (2@35.0+3@35.0+2(2@35.0))					
	폭	B = 15.74m (3차로)					
구조 형식	상부	PSC Beam		기초 형식	교 대	강관파일 기초	
	하부	교대 : 역T형, 교각 : 라멘식			교 각	직접기초	
교량받침		탄성받침		신축이음		Monocell Joint (A1, A2), Rail Joint (P2, P5, P7)	
교차시설물		일광IC Ramp-A, 화용길, 일광천		통과높이		9.31m	
부착시설내용		점검시설(P1 ~ P8), 방음벽(S1 ~ S8)					
시 공 자		경남기업(주)		관리주체		부산울산고속도로(주)	

39.1.2 위치도 및 전경사진

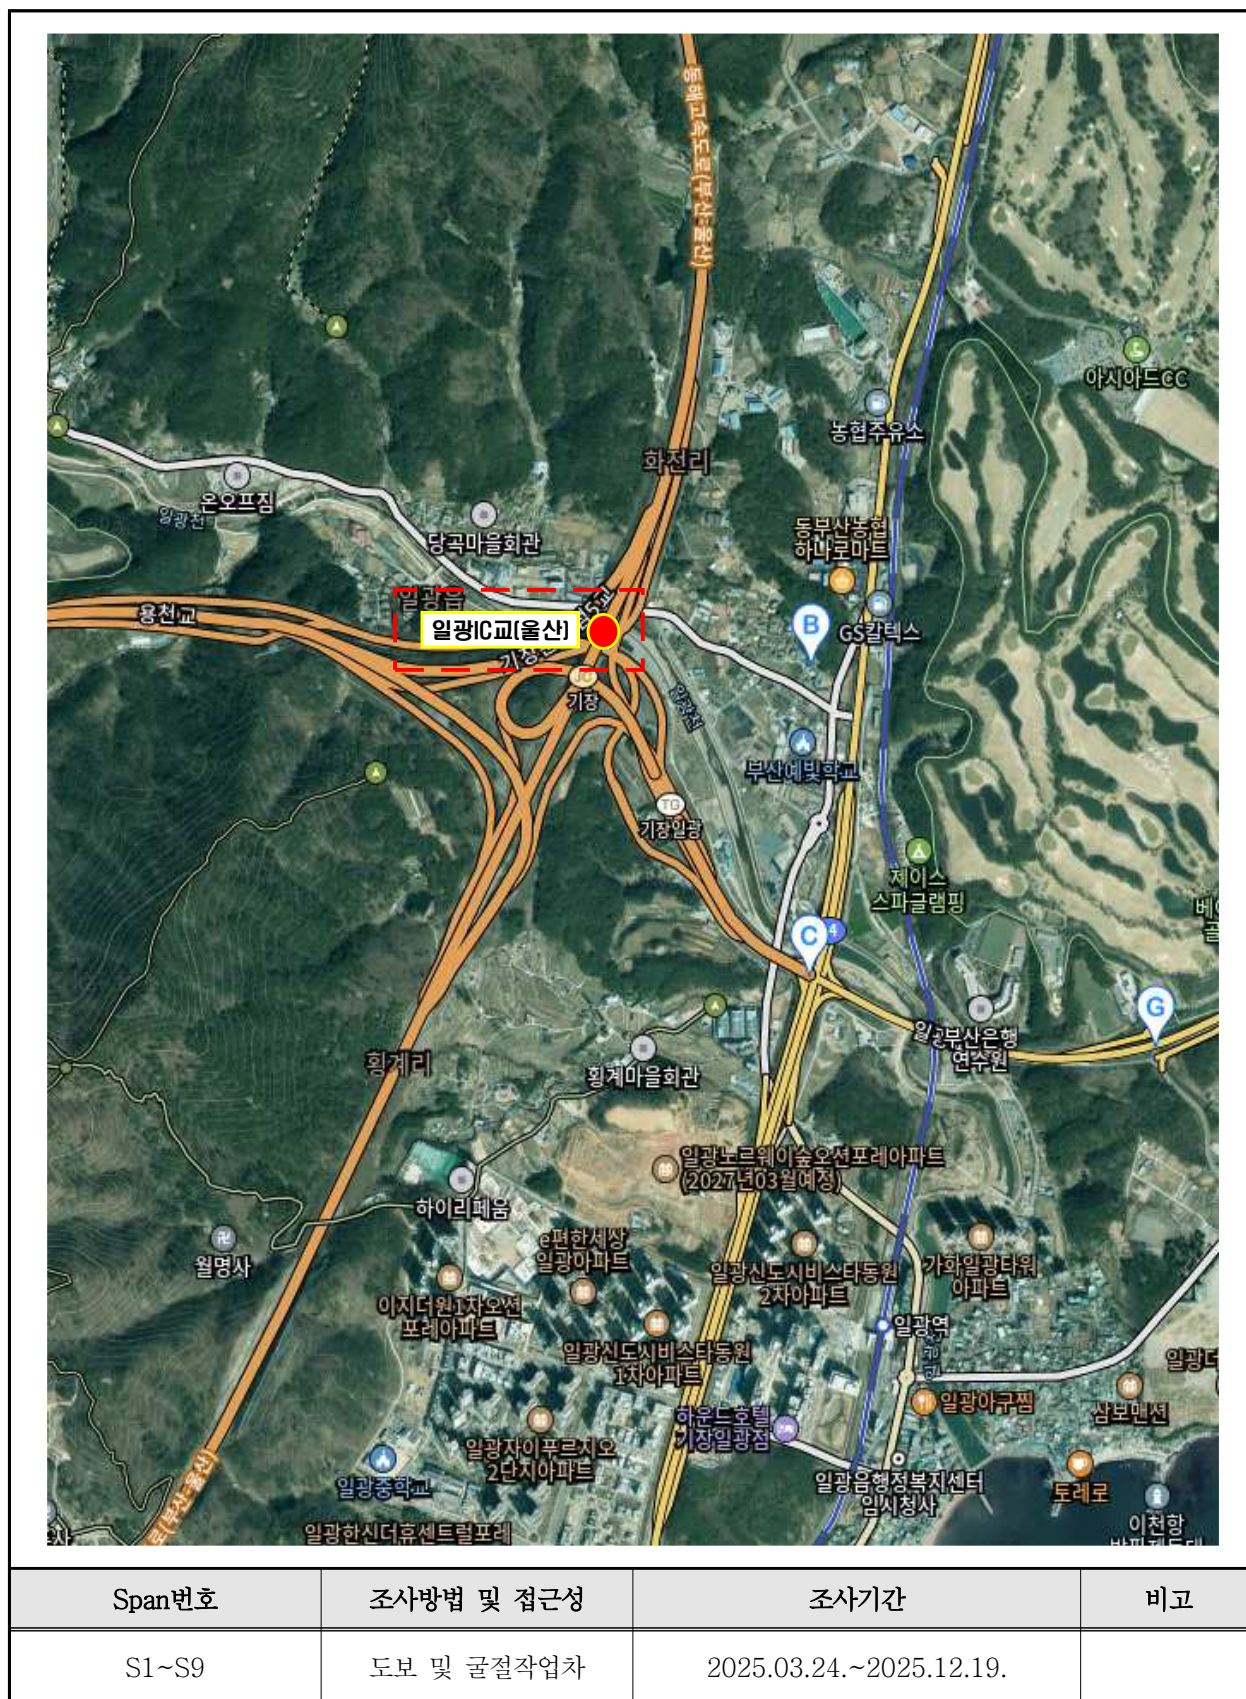


【그림 39.1.1】 위치도


	
교면포장 전경	신축이음 전경
	
거더 전경	바닥판하면 전경
	
교대 전경	교각 전경

【사진 39.1.1】 부재별 현황


39.1.3 시설물 일반도

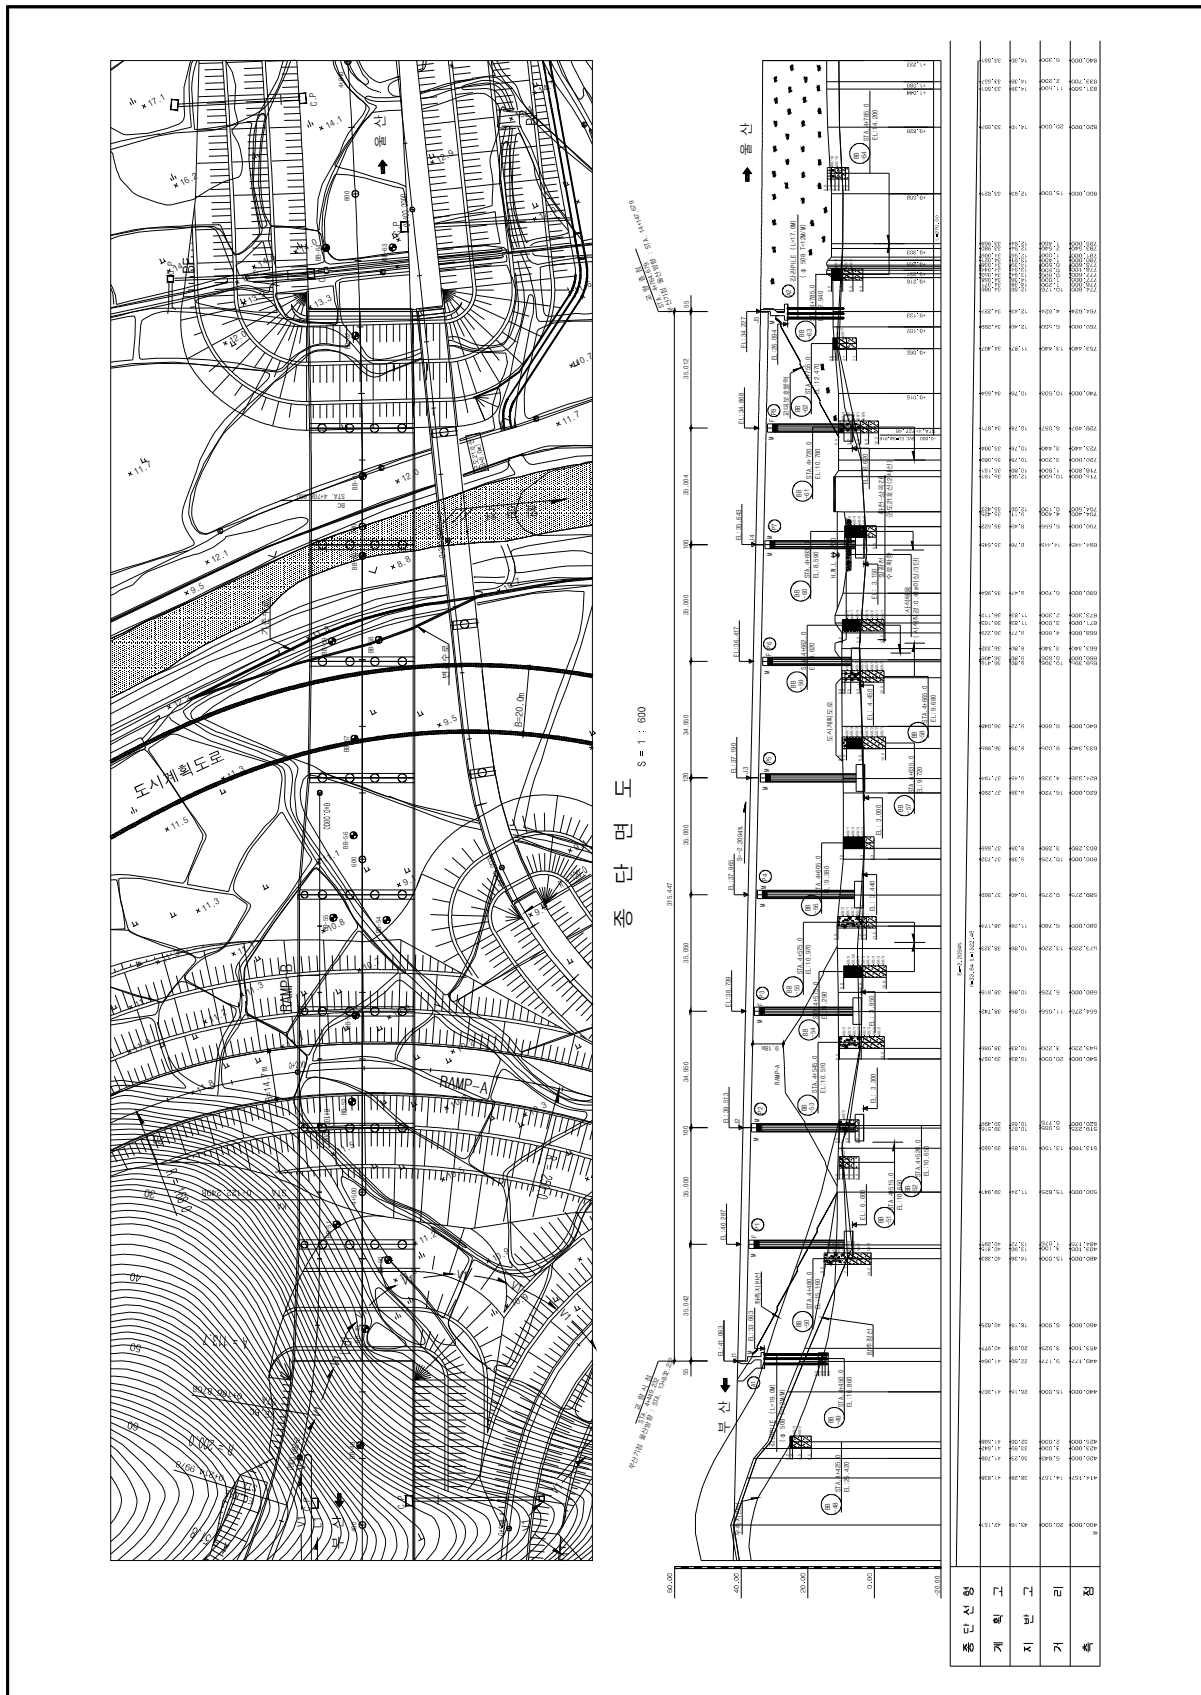


【그림 39.1.2】 평면 및 종평면도

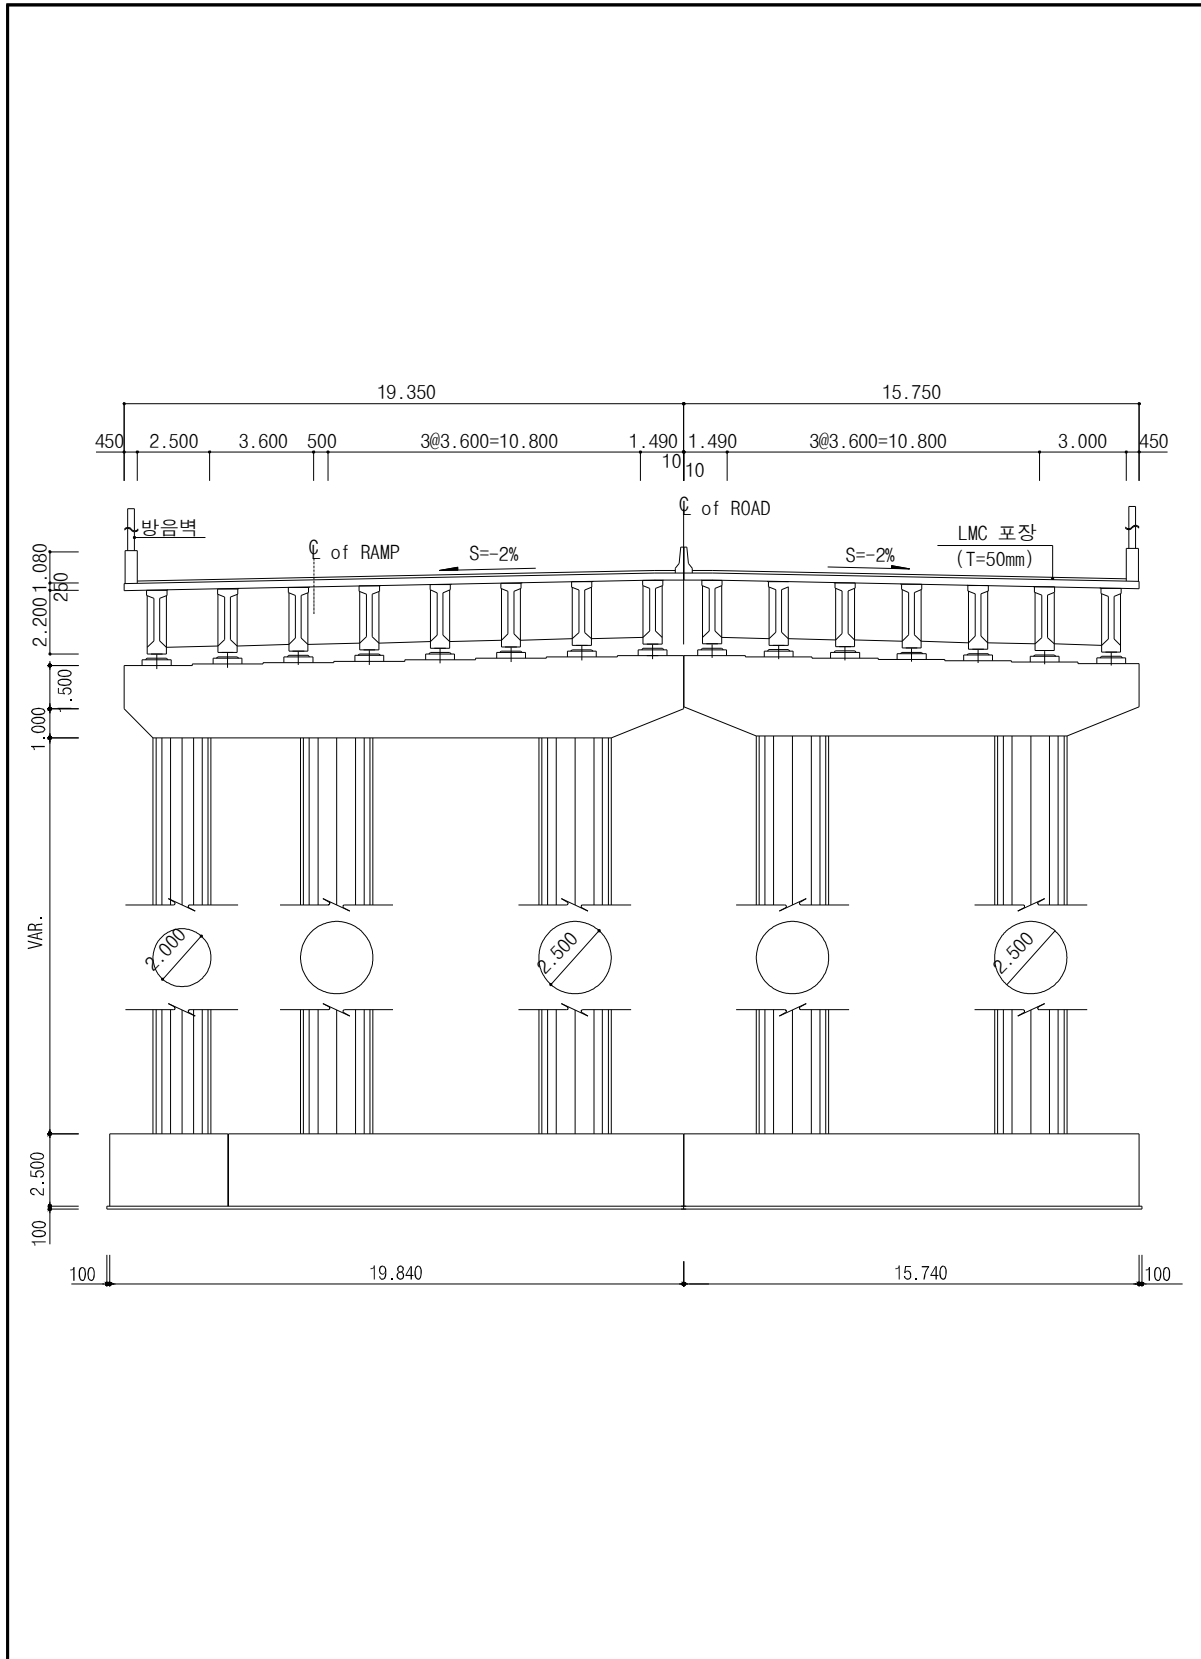


【그림 39.1.3】 횡단면도, 지질주상도

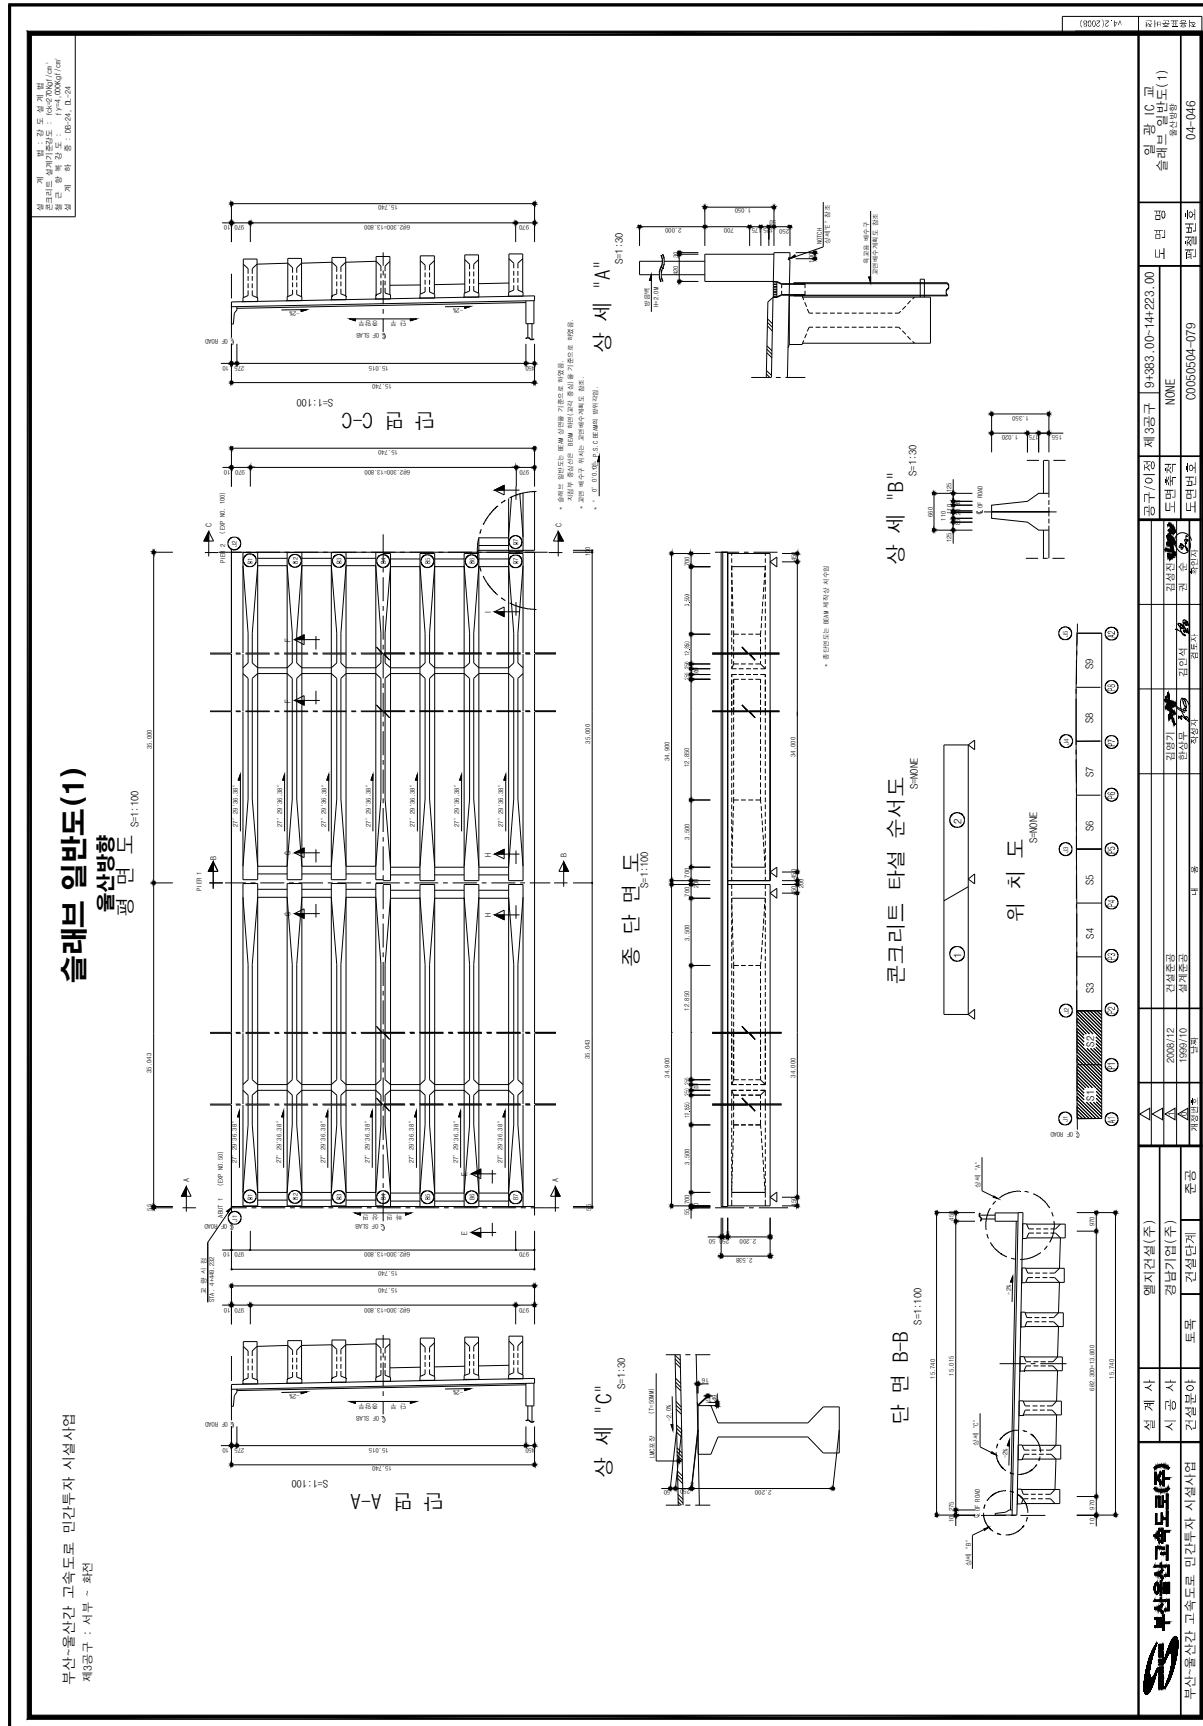


【그림 39.1.4】 슬래브 일반도

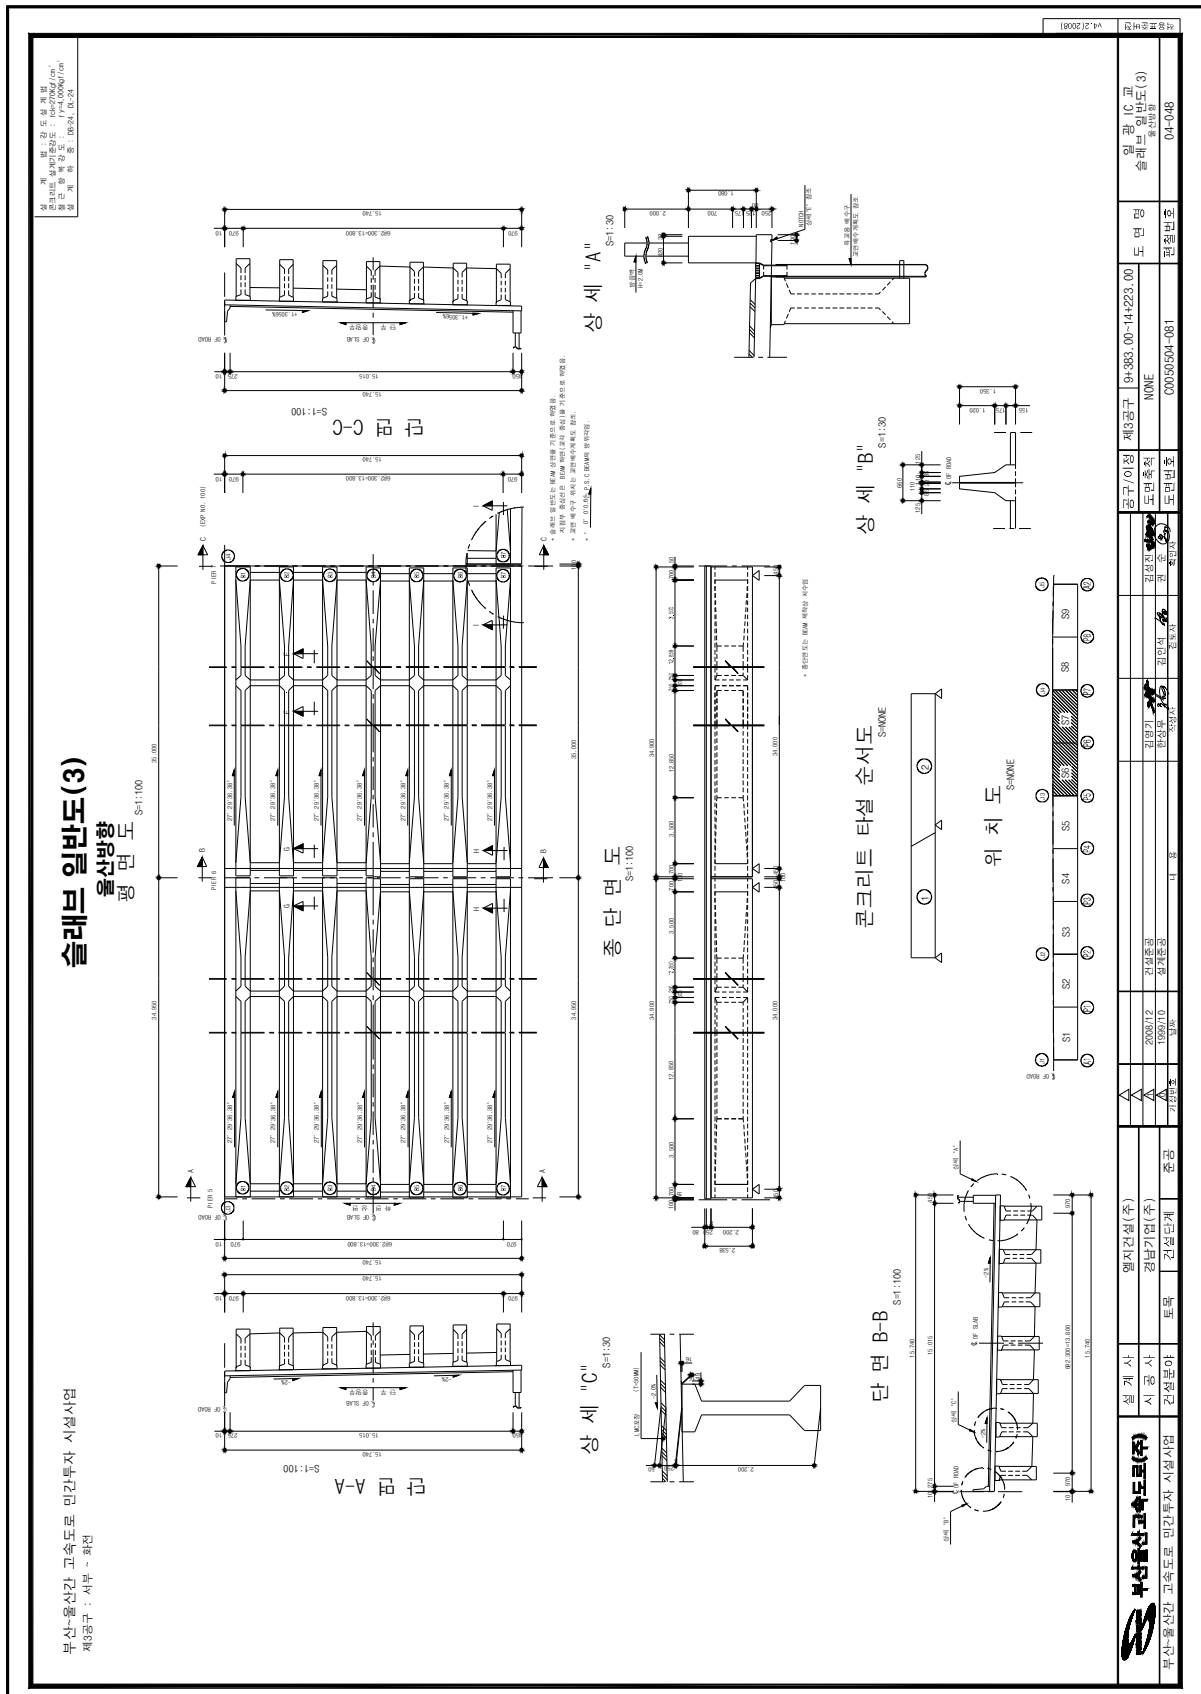


【그림 39.1.4】 슬래브 일반도(계속)

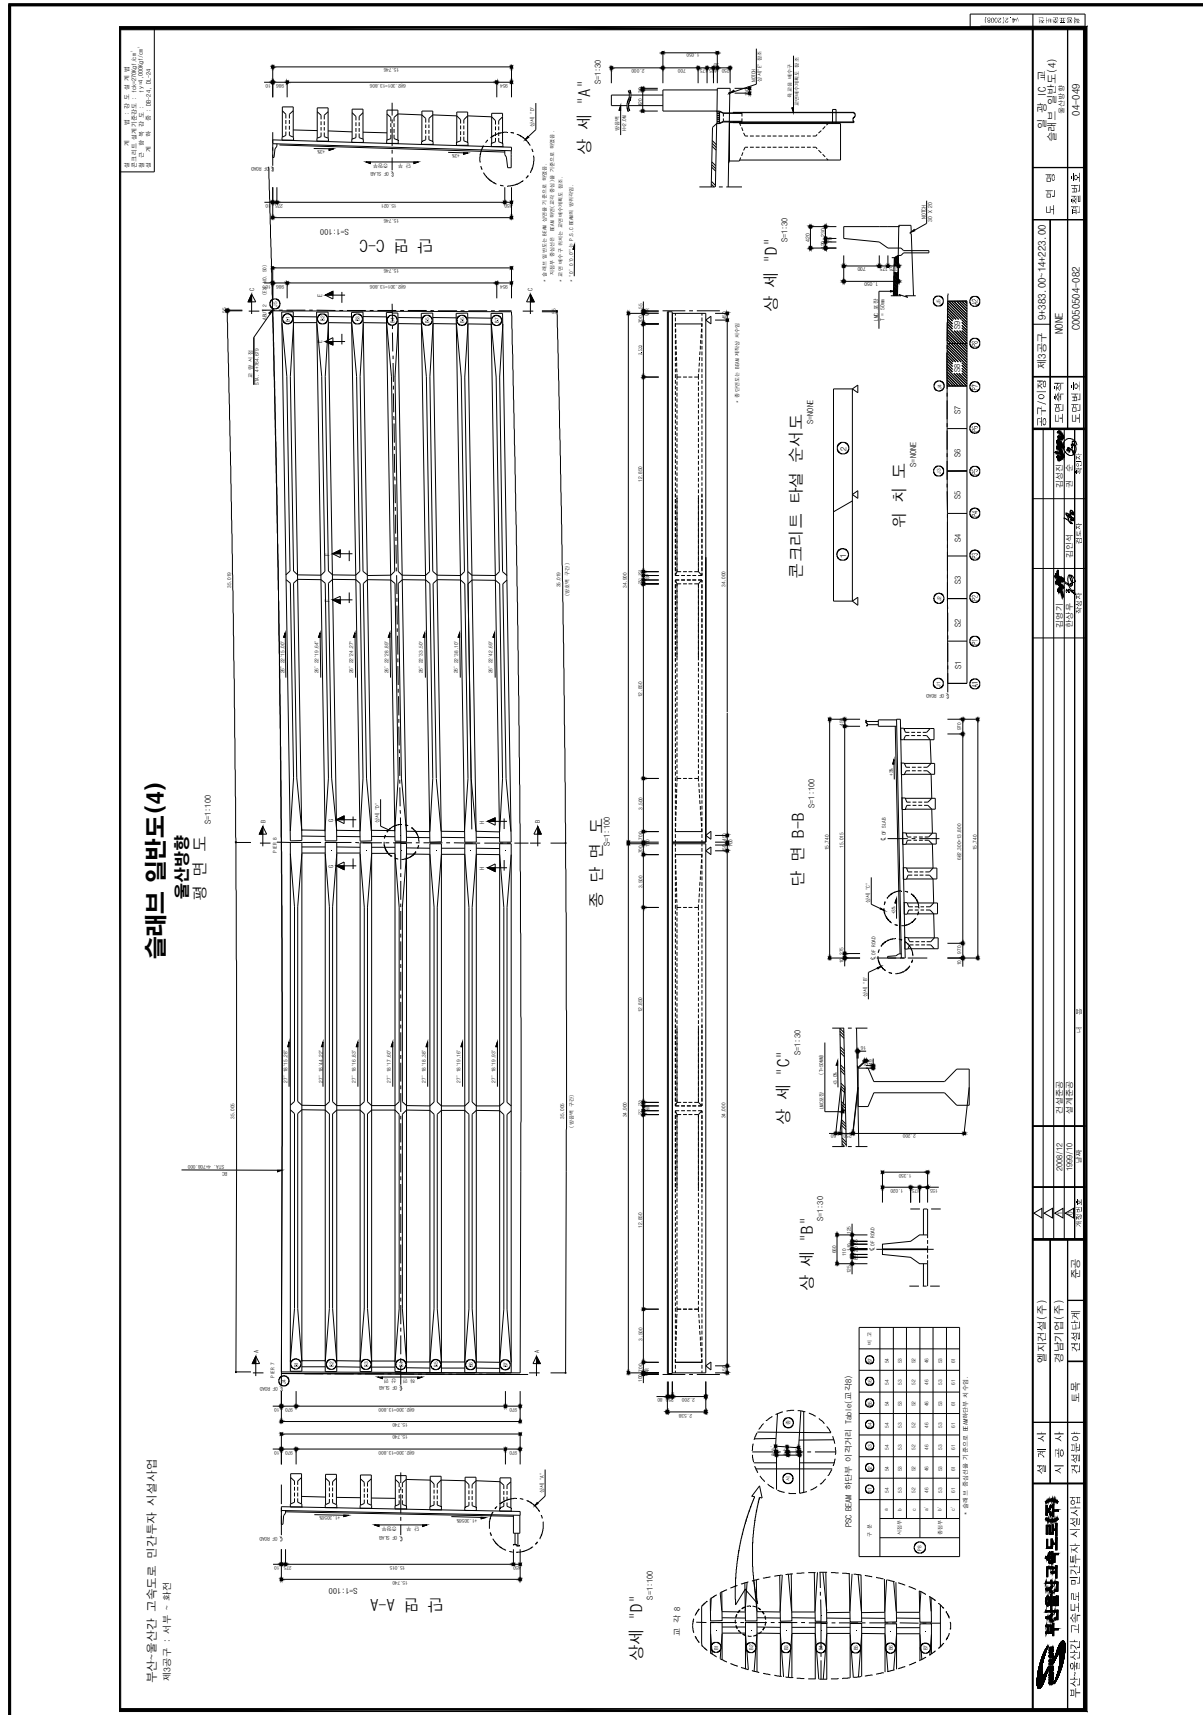


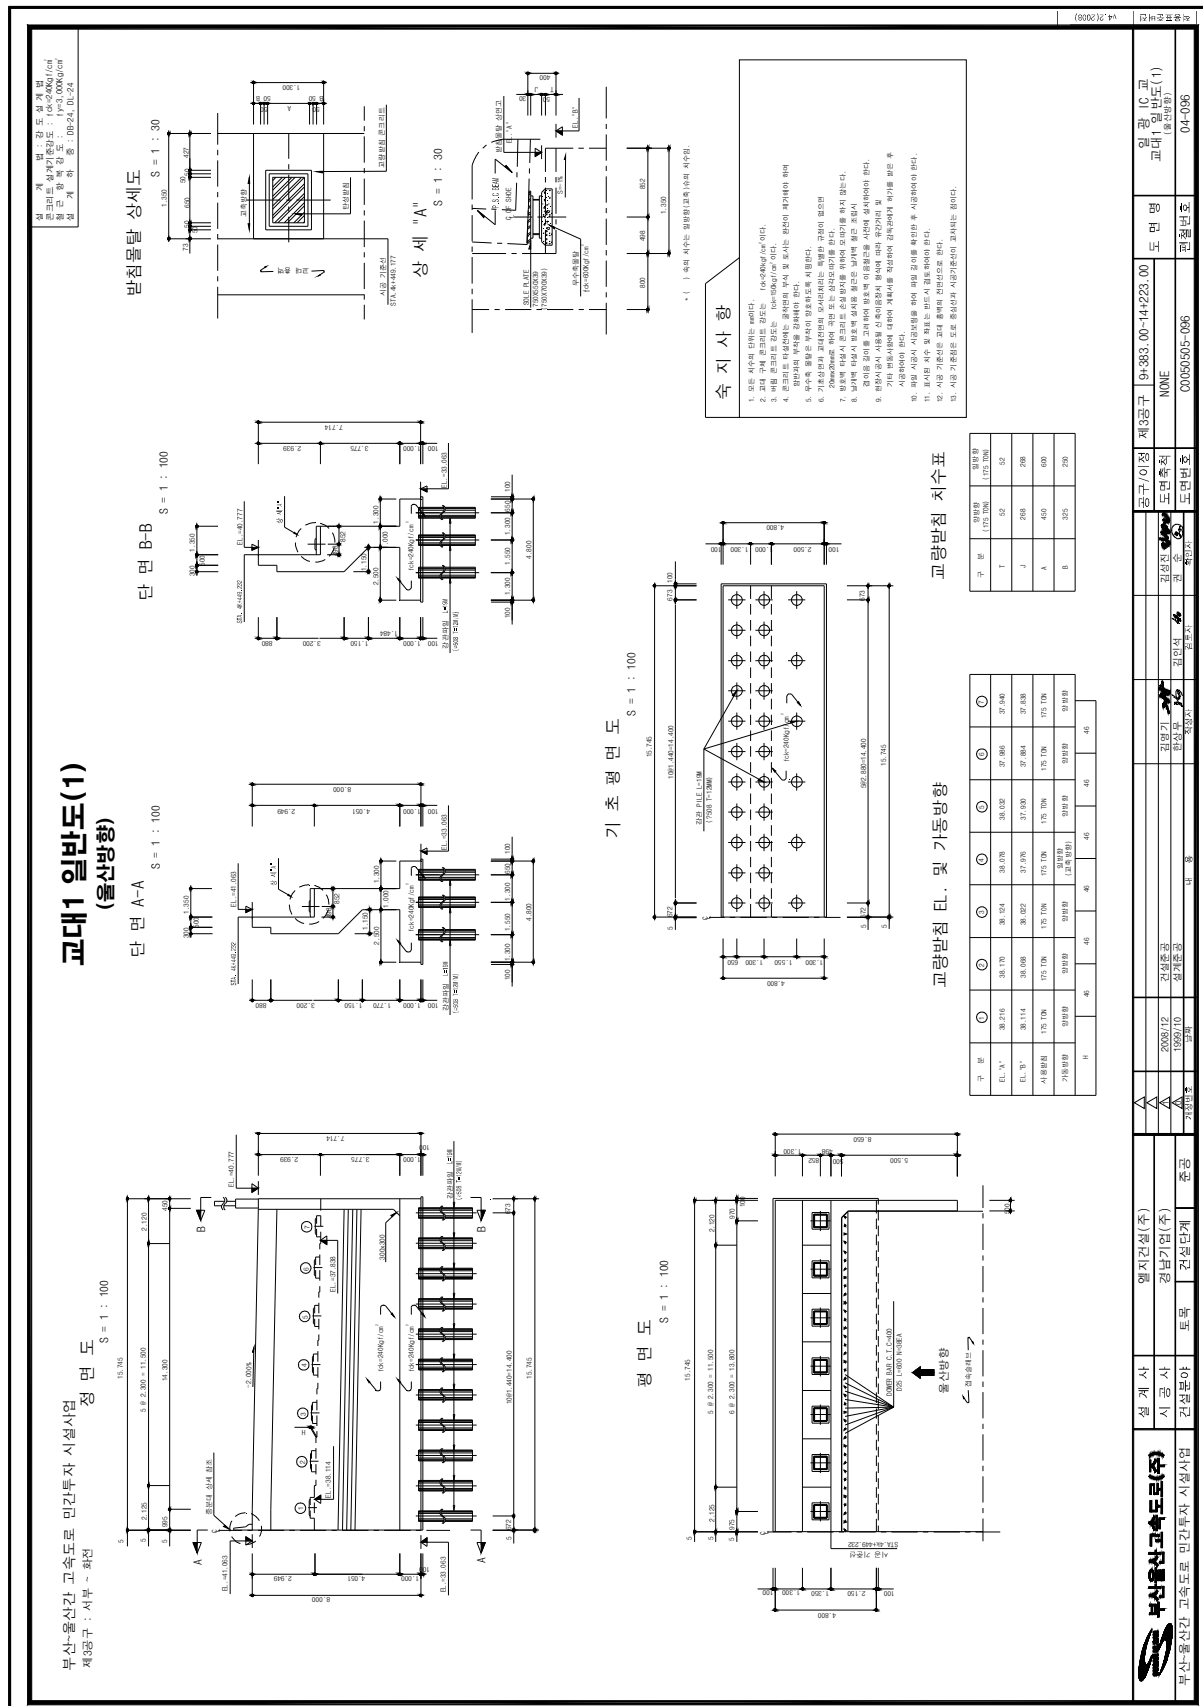

【그림 39.1.5】 교대 일반도

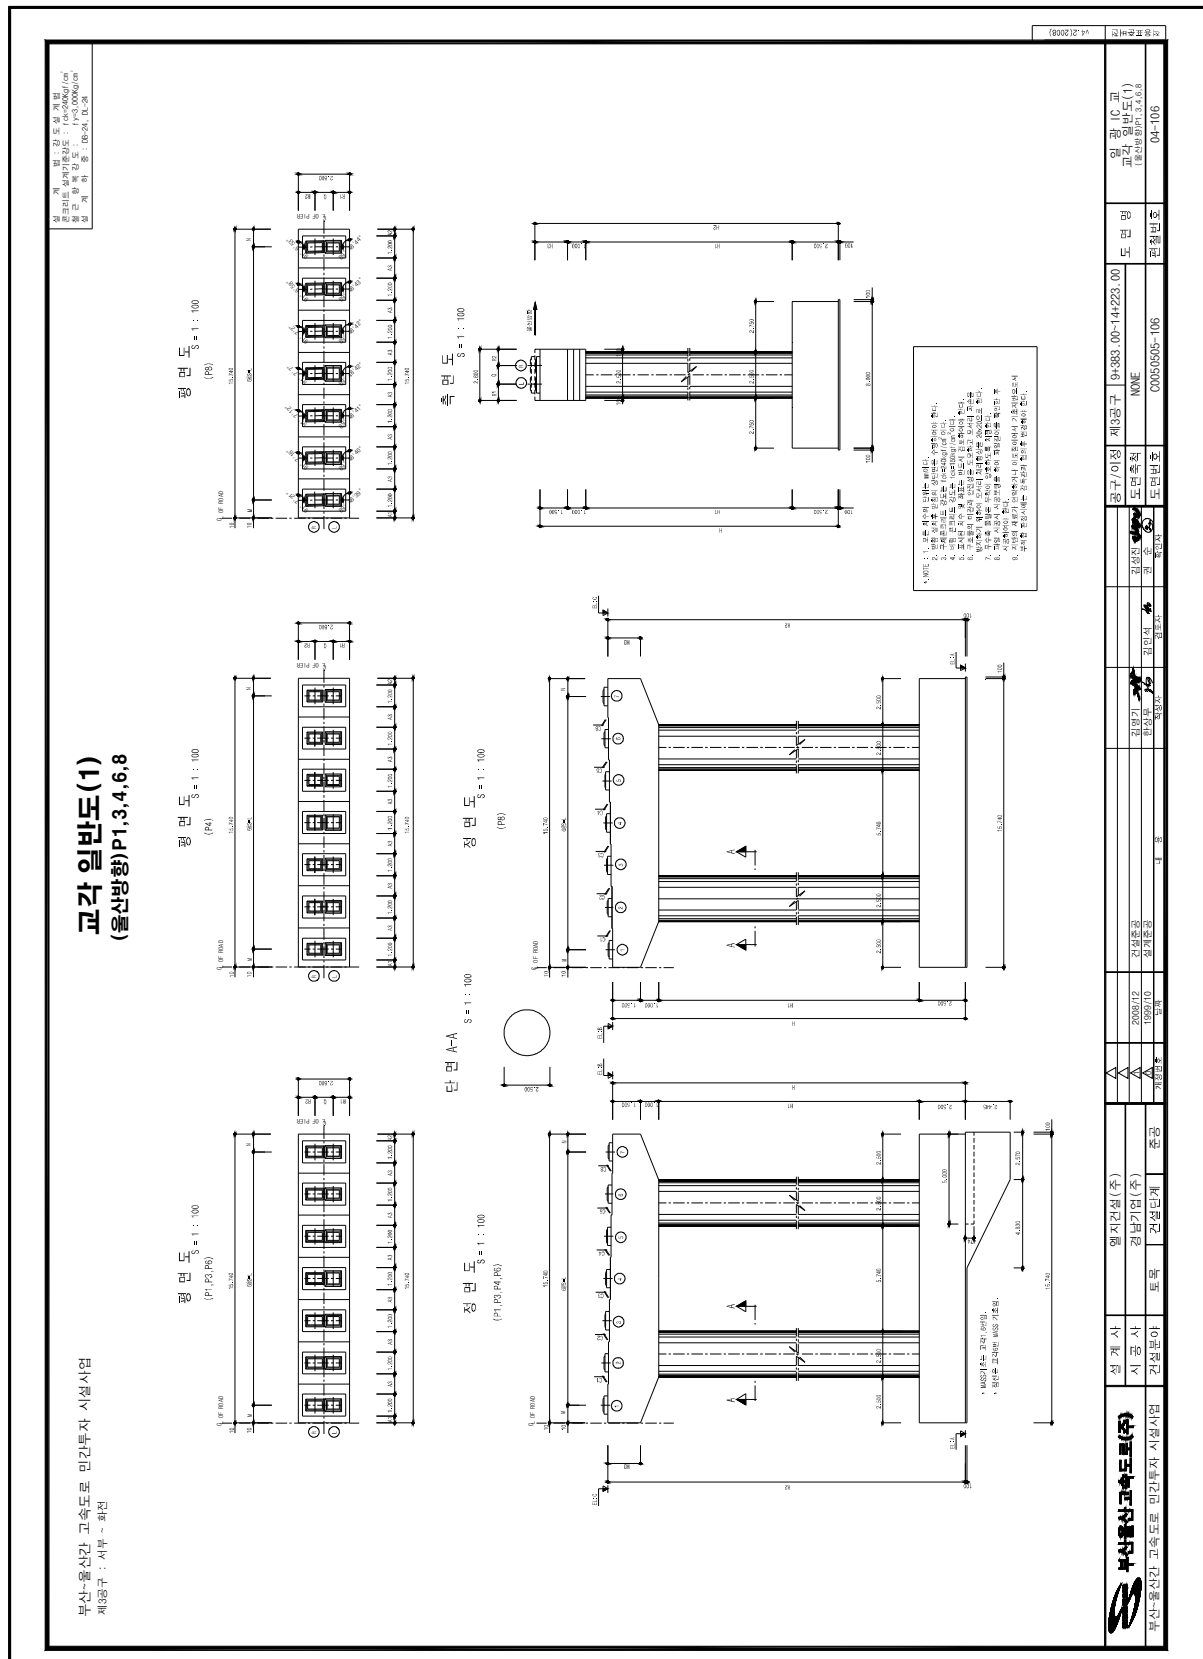

【그림 39.1.6】 교각 일반도

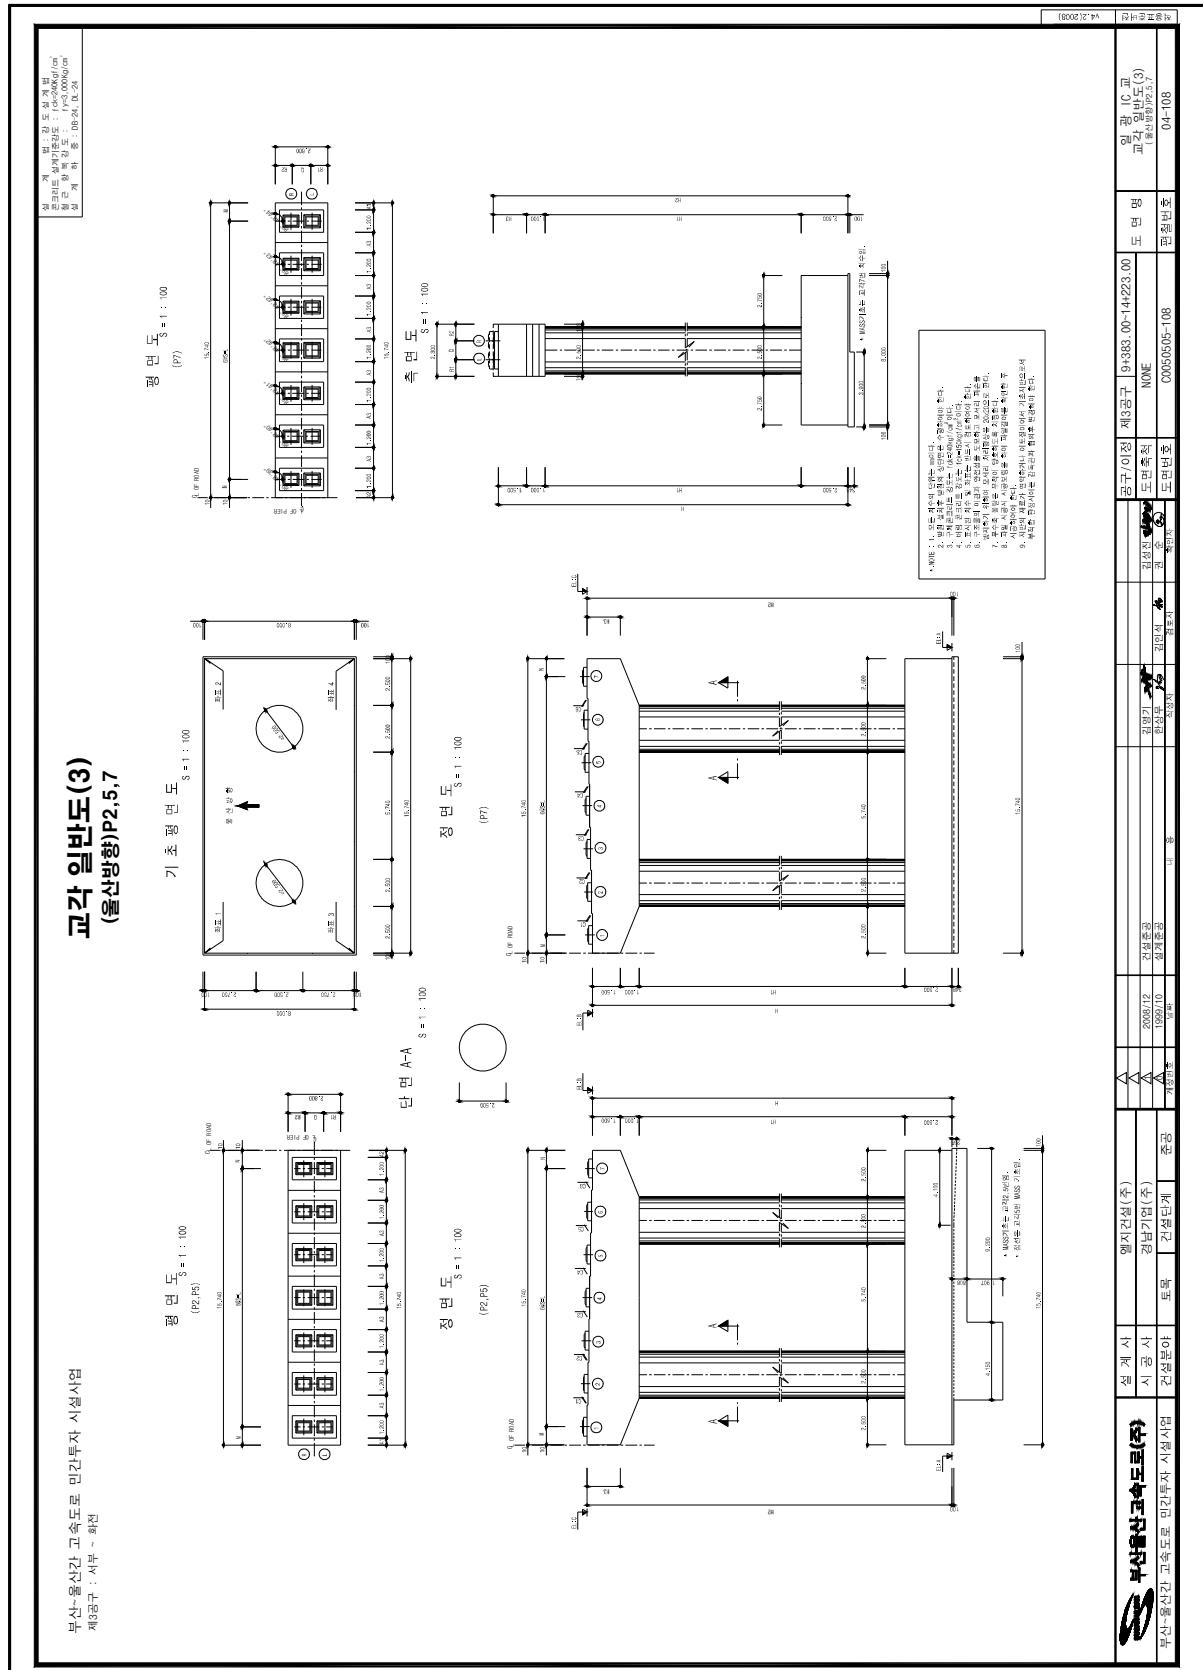

【그림 39.1.6】 교각 일반도(계속)

39.2 자료수집 및 분석

본 과업대상 구조물의 건설당시 주요 현황을 파악하기 위해 “부산-울산간 고속도로 민간투자 시설사업”의 설계 및 준공도서, 각종계산서 등을 검토하여 주요 현황을 요약하여 수록하였다.

39.2.1 자료수집 현황

【표 39.2.1】 자료수집 목록

보존대상 목록		보유현황	관리주체 보유현황
설계도서	◦공통 - 준공내역서 - 공사시방서 - 각종계산서 - 토질 및 지반조사 보고서 - 기타 특이사항 보고서	◎	◦부산-울산간 고속도로 민간투자 시설사업 - 일반보고서(2008.12) - 토질조사보고서(2008.12) - 준공내역서(2008.12) - 준공도면(2008.12) ◦부산울산고속도로~동부산관광단지 연결도로 건설공사 구조 및 수리계산서(2008.12)
	◦설계도면 - 위치도, 평면도, 표준단면도, 일반도, 구조도 등		
시설물 관리대상	◦기본현황 및 상세제원 ◦점검 및 진단 이력 ◦보수·보강 및 유지관리 이력	◎	◦시설물정보관리 종합시스템(FMS)
시공관련 자료	◦시공관련 자료 ◦품질관리 관련자료 - 재료증명서 - 품질시험기록 - 관리 및 선정시험 기록 등 각종 시험 기록 - 시설물의 주요 구조 부위에 대한 계측자료 ◦사고기록	◎	◦부산-울산간 고속도로 민간투자 시설사업 시공기록보고서(2008.12) - 감리보고서(2008.12) - 품질시험계획서(2008.12) - 관리 및 선정시험 기록 등 각종 시험 기록
안전점검 및 정밀안전진단 자료		◎	◦시설물정보관리 종합시스템(FMS) (2009년 ~ 2024년 정기안전점검, 정밀안전점검 등) ◦2021년 정밀안전점검 ◦2023년 정밀안전점검
보수보강 관련자료		◎	◦시설물정보관리 종합시스템(FMS) 보수·보강 ◦전차보고서

39.2.2 설계자료 검토


가. 구조계산서 및 내진설계

구 분	내 용										
설계기준	■ 도로교 표준시방서(1996, 건설교통부) ■ 콘크리트 표준 시방서(1996, 건설교통부) ■ 도로 설계 요령(1996, 한국도로공사)										
설계방법	■ P.S.C BEAM 바닥판 : 강도 설계법(USD) ■ P.S.C BEAM GIRDER : 허용응력 설계법(WSD) ■ 하부구조 : 강도 설계법(USD) ■ 적용 설계법 - 강도 설계법(USD) : 설계하중이 작용하여 부재가 파괴될때에 콘크리트 압축응력 분포를 알아내어 이에 맞도록 하중계수 (LOAD FACTOR)를 갖고 설계하는 방법 - 허용응력 설계법(WSD) : 철근콘크리트를 탄성체로 보고 재료에 적합한 안전율을 고려한 허용응력을 사용하여 설계하는 방법										
하중조건	■ 강도 설계법 - 극한 하중을 적용 ■ 허용응력 설계법 - 사용 하중을 적용 - 사하중, 크리프, 활하중, 지지점의 부등침하, 온도변화, 풍하중, 건조수축, 지진하중 등										
사용재료	<table><tr><th rowspan="2">하중조건</th><th colspan="2">사용재료</th></tr><tr><th>상부구조</th><th>하부구조</th></tr><tr><td rowspan="2"> ■ 사하중 - 철근콘크리트 : 2.50 t/m³ - A S C O N : 2.30 t/m³ ■ 활하중 - DB-24, DL-24 </td><td> ■ 콘크리트 - fck : 270kg/cm² (바닥판) - fck : 400kg/cm² (주형) ■ 철 근 - fy : 4,000kg/cm² </td><td> ■ 콘크리트 - fck : 240kg/cm² ■ 철 근 - fy : 3,000kg/cm² </td></tr><tr><td colspan="2"> ■ 콘크리트 탄성계수 : 244,738 kgf/cm² ■ 철 근 탄성계수 : 2,040,000 kgf/cm² </td></tr></table>	하중조건	사용재료		상부구조	하부구조	■ 사하중 - 철근콘크리트 : 2.50 t/m³ - A S C O N : 2.30 t/m³ ■ 활하중 - DB-24, DL-24	■ 콘크리트 - fck : 270kg/cm² (바닥판) - fck : 400kg/cm² (주형) ■ 철 근 - fy : 4,000kg/cm²	■ 콘크리트 - fck : 240kg/cm² ■ 철 근 - fy : 3,000kg/cm²	■ 콘크리트 탄성계수 : 244,738 kgf/cm² ■ 철 근 탄성계수 : 2,040,000 kgf/cm²	
하중조건	사용재료										
	상부구조	하부구조									
■ 사하중 - 철근콘크리트 : 2.50 t/m³ - A S C O N : 2.30 t/m³ ■ 활하중 - DB-24, DL-24	■ 콘크리트 - fck : 270kg/cm² (바닥판) - fck : 400kg/cm² (주형) ■ 철 근 - fy : 4,000kg/cm²	■ 콘크리트 - fck : 240kg/cm² ■ 철 근 - fy : 3,000kg/cm²									
	■ 콘크리트 탄성계수 : 244,738 kgf/cm² ■ 철 근 탄성계수 : 2,040,000 kgf/cm²										

나. 지반 및 지질 조사보고서

본 교량의 설계 당시 17개소에 대한 시추조사를 실시하였으며 지표로부터 충적층, 풍화암층, 연암층, 경암층 순으로 구성되어 있는 것으로 조사되었으며, 지반조사보고서(부산~울산간 고속도로 민간투자 시설사업 지반조사보고서(제3공구 서부~화전), 2005.03)를 검토한 결과를 요약하면 다음과 같다.

조사번호	조사위치	지반고(EL.m)	비고
BB-48	4K+426.5 (좌 13.0m)	25.42	
BB-49	4K+450 (좌 9.0m)	16.86	
BB-50	4K+482 (좌 2.5m)	15.16	
BB-51	4K+515 (우 12.0m)	10.65	
BB-52	4K+520 (좌 12.0m)	10.65	
BB-53	4K+545 (중 앙)	10.51	
BB-54	4K+575 (우 13.5m)	9.29	
BB-55	4K+575 (좌 12.5m)	10.97	
BB-56	4K+605 (우 13.5m)	9.38	
BB-57	4K+635 (중 앙)	9.72	
BB-58	4K+665 (우 10.2m)	9.68	
BB-59	4K+665 (좌 12.5m)	9.62	
BB-60	4K+693 (중 앙)	8.59	
BB-61	4K+720 (중 앙)	10.78	
BB-62	4K+755 (중 앙)	12.74	
BB-63	4K+785 (우 11.5m)	12.94	
BB-64	4K+785 (좌 12.5m)	14.20	

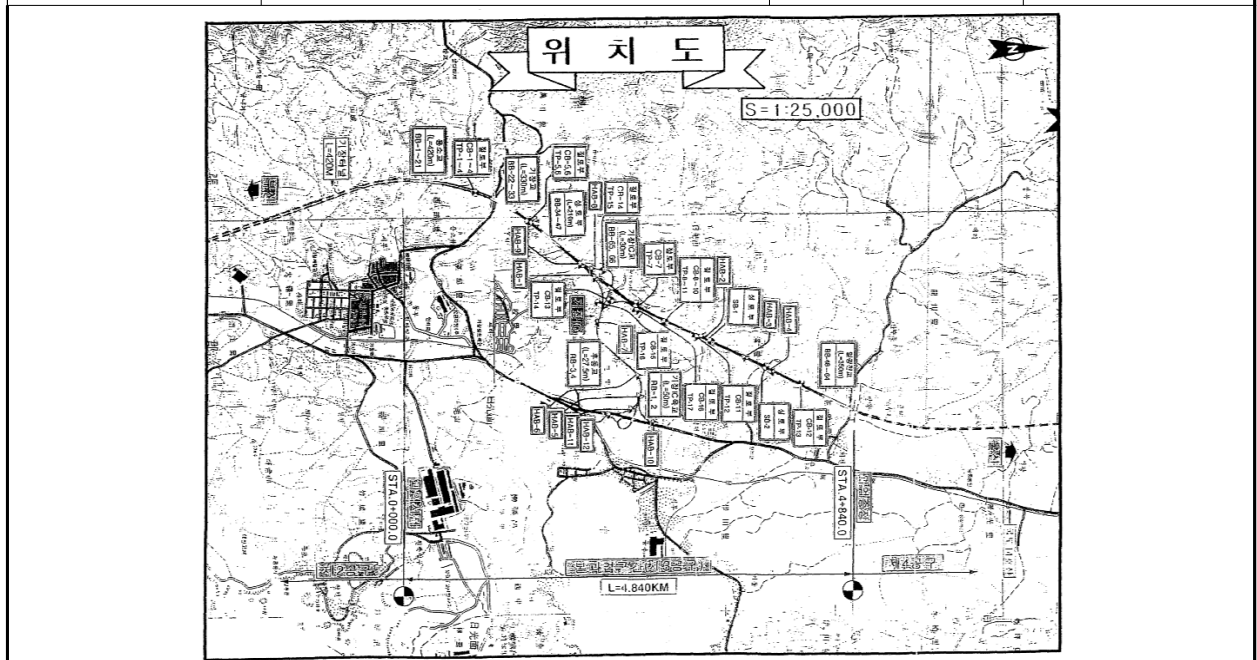

구 분	지 층 특 성
충적층	· 본 층은 GL-0.0~GL-12.5m까지 분포하고 있으며, 주로 모래질 자갈층으로 구성되어 있고 황갈색을 띠고 있고 있으며, 습윤상태로 매우 조밀한 상태를 보이고 있다. N치는 10/30~50/1(1회/cm)로 나타났다.
풍화암층 (Weathered Rock)	· 본 층은 기반암인 안산암이 풍화되어 형성된 층으로 모암의 조직과 형태는 보존하고 있으나, 역학적 성질 및 화학적 조성이 상실되거나 변질된 상태로 충적층 하부에서 1.1~7.2m의 두께로 분포하며 시추시 시료는 원위치에서는 굳고 단단하나, 타격에 의해 압편 및 실트쉬인 모래로 분해되며 매우 조밀하고 황갈색을 띠고 있다. N치는 50/13~50/2(1회/cm)로 나타났다.
연암층 (Soft Rock)	· 본 층은 기반암인 안산암이 부분적인 풍화를 받아 형성된 층으로서, 연경이 교호되며 균열 및 절리가 발달되어 있고, 부분적으로 풍화가 협재되어 있다. 암회색이나 담회색을 띠며 풍화암층하 0.8~3.0m 두께로 분포하고 있고 균열 및 절리가 발달되었다. T.C.R은 28~100%까지 분포하며 R.Q.D는 0~17%까지 분포하는 것으로 나타났다.

39.2.3 시설물 점검이력

대상시설물은 2중 시설물로서 2008년 12월 31일 준공 이후 정기적으로 안전점검이 시행되었으며 그 결과에 의한 유지관리가 실시되고 있는 상태이다.

【표 39.2.2】 일광IC교(울산) 점검이력사항

구분		점검기간	점검기관	상태등급	주요점검·진단내용
1	정기안전점검	2025.03.03~ 2025.06.30	한국도로공사	양호	· 라이닝 천단부 균열 및 유간 보완재 탈락, 측벽부 균열 등 · 배수시설배수측구상부균열및파손, 갯문상부배수로 균열등 · 공동구덮개균열및탈락, 측면파손등 · 옹벽균열부백태등
2	정기안전점검	2024.09.09~ 2024.12.30	한국도로공사	양호	· 교면포장 : 상태 양호 · 난간및연석:균열, 망상균열, 균열부백태, 백태, 철근노출, 박락, 고정대파손등 · 배수시설:배수관부식, 배수관길이부족, 배수관연결부 누수, 배수관변형등 · 신축이음:후타콘크리트균열, 유간토사퇴적, 하부누수, 차수판변형등 · 바닥판:균열, 망상균열, 파손, 협착등 · 거더:인양홀주변콘크리트파손, 재료분리등 · 2차부재/가로보:재료분리, 들뜸등 · 교량받침:플레이트부식, 탄성받침고무패드밀림, 스토퍼밀착, 몰탈균열등 · 교대:균열, 백태, 체수흔적, 실런트파손, 표면오염등 · 교각:균열, 망상균열, 균침, 파손, 표면오염등
3	2중성능평가	2024.03.03~ 2024.12.23	(주)명성엔지니어링	B등급	? 안전성능평가 결과, 성능평가점수 0.238, 등급 b로 평가 ? 내구성능평가결과, 성능평가점수0.133, 등급b로평가 ? 사용성능평가결과, 성능평가점수0.377, 등급c로평가 ? 종합성능평가결과, 성능평가점수0.236, 등급B로평가
4	정기안전점검	2024.03.03~ 2024.06.30	한국도로공사	양호	난간 및 연석 균열, 망상균열, 백태, 철근 노출 등 배수시설배수관부식, 배수관길이부족등 신축이음누수, 유간부족, 차수판미설치등 바닥판균열, 망상균열, 협착등 거더파손, 박락, 재료분리등 2차부재가로보재료분리, 들뜸등 교량받침플레이트부식, 탄성패드밀림등 교대균열, 균열부백태, 체수흔적, 실런트파손, 표면오염 등 교각균열, 망상균열, 표면오염등

【표 39.2.2】 일광IC교(울산) 점검이력사항(계속)

구분		점검기간	점검기관	상태등급	주요점검·진단내용
5	정기안전점검	2024.03.03~ 2024.06.13	자체수행	양호	배수시설 배수관 부식, 배수관 길이 부족 등 난간중분대균열, 망상균열, 백태, 철근노출 등 신축이음하부누수, 유간부족, 차수판 미설치 등 교량받침단성패드밀림, 플레이트부식 등 바닥판균열, 파손, 망상균열, 협착 등 거더파손, 박락, 재료부족 등 2차부재 가로보 재료분리, 가로보 들뜸 등 교대균열, 백태, 체수흔적, 실린트파손, 표면오염 등 교각균열, 망상균열, 균침, 파손, 표면오염 등
6	정밀안전점검	2023.02.02~ 2023.12.22	(주)엠케이에스 이	B등급	- 교면포장 상태양호 - 방호벽균열(0.3mm미만, 0.3mm이상), 망상균열, 균열부 백태, 철근노출파손, 방음벽파손 등 - 배수시설 배수관 길이 부족 및 부식, 연결부 누수, 변형 - 신축이음 후타재 균열, 하부누수, 유간토사 퇴적, 차수판 미설치, 신축여유량 부족(A1) - 바닥판균열(0.3mm미만), 망상균열, 지점(A2) 파손(협 착) - 거더파손, 재료분리 - 가로보 재료분리, 들뜸 - 교량받침 Plate 부식, 몰탈균열(0.3mm미만), 단성패드 밀림, 스토퍼 밀착 - 교대/교각균열(0.3mm미만), 망상균열, 균열부 백태, 균 침, 파손, 표면오염, 체수흔적
7	정기안전점검	2023.03.03~ 2023.06.08	자체수행	양호	· 난간중분대 균열(cw=0.3mm 미만, 이상), 망상균열, 백태, 철근 노출 등 · 배수시설 배수관 부식, 배수관 길이 부족 등 · 신축이음 누수, 유간 부족, 차수판 미설치 등 · 바닥판 균열(cw=0.3mm미만), 망상균열, 협착 등 · 거더 파손, 박락, 재료분리 등 · 2차부재 가로보 재료분리, 들뜸 등 · 교량받침 플레이트 부식, 단성패드 밀림 등 · 하부구조 교대 균열(cw=0.3mm미만), 균열부 백태, 체수 흔적, 실린트 파손, 표면오염 등 · 하부구조 교각 균열(cw=0.3mm미만, 이상), 망상균열, 표면오염 등
8	정기안전점검	2022.07.07~ 2022.08.12	자체수행	양호	전반적으로 상태가 양호함 등 세부결과 보고서 참고
9	정기안전점검	2022.05.05~ 2022.06.15	자체수행	양호	전반적으로 상태가 양호함, 세부결과 보고서 참고
10	정밀안전점검	2021.03.03~ 2021.12.22	(주)엠케이에스 이	B등급	- 교면포장 상태양호 - 방호벽균열(0.3mm미만, 0.3mm이상), 망상균열, 백 태, 철근노출 등 - 배수시설 배수관 부식, 배수관 길이 부족 등 - 신축이음 누수, 유간 부족, 차수판 미설치 등 - 바닥판균열(0.3mm미만), 망상균열, 협착 - 거더파손, 박락, 재료분리 - 가로보 재료분리, 들뜸 - 교량받침 단성패드 밀림, Plate 부식 등 - 하부구조 균열(0.3mm미만, 0.3mm이상), 균열부 백태, 망상균열 등

【표 39.2.2】일광IC교(울산) 점검이력사항(계속)

구분		점검기간	점검기관	상태등급	주요점검·진단내용
11	정기안전점검	2021.06.06~ 2021.06.28	자체수행	양호	· 거더 : 인양홀 주변 콘크리트 파손, 재료분리 · 2차부재:가로보박락 · 바닥판:파손,균열부백태,망상균열,물끓기흠불량,백태 · 교량받침:받침본체밀림,쇄기판변형,받침몰탈파손 · 하부구조(교대):균열(cw=0.3mm미만),균열부백태,파손,실링재파손 · 하부구조(교각):균열(cw=0.3mm미만),망상균열,파손,표면오염,긁힘 · 신축이음:유간토사퇴적,후타재균열및파손 · 교면포장:콘크리트균열,후타접속부파손 · 난간연석:균열(cw=0.3mm미만,이상),망상균열,박락,철근노출,표면오염 · 배수시설:집수구설치불량
12	정기안전점검	2020.07.07~ 2020.07.21	자체수행	양호	· 교량받침 플레이트 부식 및 스토퍼 파손 · 신축이음유간협소및유간토사퇴적
13	정기안전점검	2020.06.06~ 2020.06.30	자체수행	양호	양호함
14	정밀안전점검	2019.03.03~ 2019.12.22	한국시설기술단 (주)	B등급	-바 닥 판 : 균열(폭 0.3mm미만), 망상균열, 균열부백태, 철근노출 -PSCI거더:파손,박락,재료분리 -콘크리트가로보:박락,재료분리 -교 대 : 균열(폭 0.3mm미만), 균열부백태, 백태, 파손, 표면오염, 실링재 파손 -교 각 : 균열(폭 0.3mm미만, 이상), 망상균열, 백태, 파손 및 긁힘, 표면오염 -교량받침:고무재이탈, 밀림, 스토퍼파손, 플레이트부식, 도장박리, 받침몰탈균열, 박리, 재료분리 -신축이음:유간토사퇴적, 후타재균열, 차수판볼트탈락, 변형등 -교면포장:포장파손 -배수시설:배수관부식, 변형 -방호벽및중앙분리대:균열(폭0.3mm미만,이상), 망상균열, 균열부백태, 백태, 파손, 박락, 철근노출등 -점검시설:앵커볼트노출길이부족, 브라켓이격

【표 39.2.2】 일광IC교(울산) 점검이력사항(계속)

구분		점검기간	점검기관	상태등급	주요점검·진단내용
15	2중성능평가	2019.03.03~ 2019.12.22	한국시설기술단 (주)	B등급	-바닥판의 균열, 망상균열, 균열부백태, 철근노출, 거더 및 가로보의 파손, 박락, 재료분리, 교대 및 교각의 균열, 망상균열, 균열부백태, 파손 및 굽힘, 교량받침의 고무재 이탈, 밀림, 스토퍼 파손, 플레이트 부식, 신축이음의 유간토사퇴적, 후타재 균열, 교면포장의 포장파손, 배수시설의 배수관 부식, 변형, 방호벽의 균열, 망상균열, 균열부백태, 파손, 박락, 점검시설의 앵커볼트 노출길이 부족 등이 조사됨. -내구성시험결과,내구성저하요인은조사되지않았으며,구조해석검토결과,안전성을확보하고있음. -안전성능평가결과(B),내구성능평가결과(B),사용성능평가결과(B) -종합평가결과 “일부부재에경미한결함이나내구성저하가능성이조사되었으며,외부환경조건등을고려하여 진행여부를지속관찰하고보수여부를결정하여야하는 성능수준” 인 “B등급” 으로평가됨.
16	정기안전점검	2019.04.04~ 2019.04.18	자체수행	양호	교대 거더 유간 협소 / 교좌장치 녹발생 및 간섭 신축이음유간토사퇴적/교면접속부침하
17	정밀안전진단	2018.12.12~ 2018.02.14	한국시설기술단 (주)	B등급	-바 닥 판 : 균열(0.3mm미만), 균열부백태, 망상균열(0.3mm미만), 파손 -거 더 : 파손, 박락, 재료분리 -가로보:박락,재료분리 -교 대 : 균열(0.3mm미만), 균열부백태, 백태, 파손, 표면오염, 실링재 파손 -교 각 : 균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 망상균열(0.3mm미만), 백태, 파손 및 굽힘, 표면오염 -교량받침:고무재이탈,고무재밀림,스토퍼파손,Plate 부식,Plate도장박리,받침몰탈 균열(0.3mm미만), 받침몰탈 파손, 받침몰탈 재료분리 -신축이음:바닥판유간부족,유간토사퇴적,강재부식, 이격,후타재망상균열 -교면포장:포장망상균열 -배수시설:배수구막힘,배수관부식,배수관변형 -방호벽:균열(0.3mm미만),균열(0.3mm이상),망상균열(0.3mm미만),균열부백태,백태,파손및박락, 철근노출 -방음벽:방음판파손,고정대파손

【표 39.2.2】일광IC교(울산) 점검이력사항(계속)

구분		점검기간	점검기관	상태등급	주요점검·진단내용
18	1종성능평가	2018.12.12~ 2018.02.14	한국시설기술단 (주)	B등급	바닥판의 균열, 망상균열, 파손, 거더의 파손, 재료분리, 가로보의 박락, 교대의 균열, 백태, 파손, 교각의 균열, 백태, 파손, 교량받침의 고무재이탈, 밀림, 받침물탈 균열, 파손, 신축이음의 바닥판 유간부족, 포장망상균열, 배수구 막힘, 방호벽 균열, 철근노출, 방음벽 파손 등이 조사됨. 내구성시험결과,내구성저하요인은조사되지않았으며, 구조해석결과,안전성을확보하고있음. 안전성능평가결과(B),내구성능평가결과(A),사용성능평가결과(B) 종합평가결과 “일부부재에경미한결함이나내구성저하가능성이조사되었으며,외부환경조건등을고려하여 진행여부를지속관찰하고보수여부를결정하여야하는 성능수준” 인 “B등급” 으로평가됨.
19	정기안전점검	2018.07.07~ 2018.07.19	자체수행	보통	- 바닥판 교대 협착 - 신축이음유간협착 - 교량횡이동에의한난간부파손 - 교량횡이동에의한스토퍼협착
20	정기안전점검	2018.03.03~ 2018.03.29	자체수행	양호	- 양호함
21	정밀안전점검	2017.10.10~ 2017.12.22	자체수행	B등급	· 바닥판 망상균열, 파손, 바닥판 단부 협착 · 거더인양홀주변파손,재료분리및가로보박락 · 하부구조균열및망상균열,파손,표면오염 · 교량받침Plate부식,받침본체밀림,받침물탈파손 · 신축이음유간토사퇴적,차수판변형 · 방호벽균열,망상균열,박락,철근노출
22	정기안전점검	2017.10.10~ 2017.10.20	자체수행	양호	- 양호함
23	정기안전점검	2017.06.06~ 2017.06.26	자체수행	양호	- 양호함
24	정기안전점검	2016.08.08~ 2016.08.29	자체수행	양호	- 양호함
25	정기안전점검	2016.04.04~ 2016.04.19	자체수행	양호	- 양호함
26	정밀안전점검	2015.05.05~ 2015.12.22	(재)한국재난연구원	B등급	바닥판 하면 : 균열부백태(cw=0.3mm미만), 망상균열, 백태, 파손, 바닥판 단부협착 등/거더 : 인양홀 주변 파손, 재료분리/가로보 : 박락/교대 및 교각 : 균열(cw=0.3mm미만), 균열(cw=0.3mm이상), 망상균열, 백태, 굽힘, 파손 등/신축이음 : 유간토사퇴적, 강재부식, 차수판볼트변형, 차수판볼트탈락/방호벽 : 균열(cw=0.3mm미만), 균열(cw=0.3mm이상), 망상균열, 박락, 철근노출, 표면오염/배수시설 : 집수구 덮개 설치불량/교량받침 : 받침물탈파손, 받침본체밀림, 썩기판 변형

【표 39.2.2】일광IC교(울산) 점검이력사항(계속)

구분		점검기간	점검기관	상태등급	주요점검·진단내용
27	정기안전점검	2015.04.04~ 2015.04.29	자체수행	양호	- 양호
28	정기안전점검	2014.08.08~ 2014.08.04	자체수행	양호	양호
29	정기안전점검	2014.05.05~ 2014.05.12	자체수행	양호	양호
30	정밀안전점검	2013.10.10~ 2013.12.03	자체수행	A등급	슈 녹발청
31	정기안전점검	2013.05.05~ 2013.05.15	자체수행	양호	양호
32	정기안전점검	2012.08.08~ 2012.08.02	자체수행	양호	양호
33	정기안전점검	2012.04.04~ 2012.04.17	자체수행	양호	양호
34	정기안전점검	2011.12.12~ 2011.12.06	자체수행	양호	양호
35	정기안전점검	2011.05.05~ 2011.05.19	자체수행	양호	이상없음
36	정기안전점검	2010.07.07~ 2010.12.08	자체수행	양호	교량하부 불법점용우려
37	정밀안전점검	2010.03.03~ 2010.05.09	자체수행	A등급	중분대측 교대 시공이음부 실링 일부 들뜸
38	정기안전점검	2009.08.08~ 2009.11.25	자체수행	양호	이상없음
39	정기안전점검	2009.03.03~ 2009.06.30		양호	이상없음
40	정밀안전점검	2008.08.08~ 2008.12.31	(주)다린이앤씨	A등급	문제점이 없는 최상의 상태

39.2.4 전차 정밀안전점검 실시결과(2023년12월)

가. 외관조사결과

구분	정밀안전점검 결과	비고
교면포장	◦교면포장에 대한 외관조사 결과, 본선 포장부에서 LMC 균열 및 패임이 발생한 것으로 조사되었다.	
방호벽	◦방호벽에 대한 외관조사 결과, 균열(0.3mm미만, 0.3mm이상), 망상균열, 백태, 파손, 표면오염이 발생하였으며, 방음벽은 변형 및 파손, 고정볼량, 고정대 부식 및 파손, 변형, 지주 볼트체결볼량이 조사되었다.	
배수시설	◦배수시설에 대한 외관조사결과, 배수관 부식 및 길이부족, 고정대 파손이 조사되었다.	
신축이음	◦신축이음에 대한 외관조사 결과, 후타재 균열 및 파손, 본체 고무재 열화, 유간토사퇴적, 차수관 볼트체결볼량이 발생한 것으로 조사되었다. ◦유간측정-신축이음 유간을 각 지점에서 측정한 결과 바닥판 A1 및 A2의 유간은 0mm로 하절기 온도상승에 따른 신장 여유량이 10.40mm 부족한 것으로 검토되었으며, 점검일 현재 바닥판 협착으로 캔틸레버 단부 파손이 발생한 것으로 조사되었다. 지점(A1, A2)의 바닥판은 하절기 온도상승에 따른 신장 여유량 확보를 위한 보수(바닥판 부분 절단, 교대 홍벽 파취 등)가 요구된다. 기타, 신축이음(P2, P5, P7) 유간은 온도변화에 따른 가동량은 이론치와 유사한 것으로 조사되어 원활한 신축거동을 하고 있는 것으로 평가되고, 신축여유량을 충분히 확보하고 있는 것으로 검토되었다.	
바닥판	◦바닥판에 대한 외관조사결과, 균열(0.3mm미만), 균열부백태, 캔틸레버 잡철물노출이 발생한 것으로 조사되었다.	
거더	◦거더에 대한 외관조사 결과, 파손 및 철근노출이 발생한 것으로 조사되었다.	
가로보	◦가로보에 대한 외관조사 결과, 균열(0.3mm미만), 들뜸, 박락, 보수부 들뜸이 조사되었다.	
교량받침	◦교량받침에 대한 외관조사결과, Plate 부식, 몰탈 균열(0.3mm미만), 탄성패드 밀림 및 들뜸, 스토퍼 밀착이 발생한 것으로 조사되었다. ◦연단거리 평가 본 교량의 교량받침에 대한 연단거리 측정결과 현장 실측치가 허용치(375.0mm)를 상회하는 것으로 조사되어 충분한 연단거리를 확보하고 있는 것으로 검토되었다. ◦이동량 평가 본 교량의 가동받침의 이동량 산정시 온도변화는 보통지방을 고려하여 -5℃ ~ +35℃ 설계하였으며 설계 시 고려한 온도를 기준으로 교량받침 여유량 검토결과 온도변화에 따른 가동여유량을 확보하고 있는 것으로 측정·검토되었다. 단, 교량받침(A1, P5, P8, A2)의 탄성패드 밀림(슬라이딩)이 조사된 받침은 건전한 거동을 하지 않은 것으로 판단하여 온도변화에 의한 여유량 검토에서 제외하고 평가하였다.	
교대	◦교대에 대한 외관조사 결과, 균열(0.3mm미만), 파손, 보수재 박리, 체수흔적 및 표면오염 발생한 것으로 조사되었다.	
교각	◦교각에 대한 외관조사 결과, 균열(0.3mm미만), 망상균열, 백태, 금힘, 파손, 철근노출, 표면오염, 체수흔적, 명판 탈락이 발생한 것으로 조사되었다.	
기초	◦일광IC교(부산)의 설계도서 검토결과, 기초형식은 교대(A1, A2)는 파일기초, 교각(P1 ~ P8)은 직접기초로 시공된 것으로 검토되었으며, 점검일 현재 기초는 노출 없이 매립되어 외관조사는 불가한 것으로 조사되었다.	
공중이 이용하는 부위	◦추락방지시설(교량 점검시설) 교량 점검시설에 대한 외관조사 결과, 점검시설(출입시설, 점검통로)에 대한 보강(브라켓 및 앵커볼트)을 시행한 것으로 확인되었으며, 공용중 외부 충격에 의한 점검통로(P5) 변형이 발생한 것으로 조사되었다.	
	◦도로포장 (교면포장)	
	◦도로부 신축이음부 (신축이음)	

나. 내구성 조사 및 시험결과

시 험 명	시험부위		시험 결과		비 고
			측정결과	설계기준	
비파괴 강도 (MPa)	상부구조	바닥판	27.8 ~ 28.8	27.0	■ 설계강도 이상(양호)
	하부구조	교대 및 교각	26.2 ~ 27.0	24.0	
탄산화 잔여깊이 (mm)	상부구조	탄산화깊이	2.2 ~ 3.0	a등급	■ 탄산화 잔여깊이 30mm이상 ■ 탄산화에 의한 내구성저하 없음
		잔여깊이	31.6 ~ 39.0	a등급	
	하부구조	탄산화깊이	4.9 ~ 6.4	a등급	
		잔여깊이	77.1 ~ 107.9	a등급	
종합 평가	■ 비파괴강도 측정결과, 설계기준강도를 상회하는 것으로 측정·검토됨. 건전부와 비건전부 비교결과 비건전부의 강도저하는 있으나 설계기준강도 100%이상으로 강도부족에 의한 내구성저하는 없는 것으로 분석됨. ■ 탄산화시험결과, 상부구조 및 하부구조는 탄산화 잔여깊이는 30mm이상으로 상태평가 기준 “a” 등급으로 조사되어 탄산화에 대한 철근부식 발생 우려는 없는 것으로 판단됨.				

다. 종합평가 및 안전등급 지정

구조물명	상태평가 결과		안전성평가 결과		종합평가 결과
	환산결함도점수	기준	S·F	기준	
일광IC교(울산)	0.234	B	—	—	B
종합평가	•안전등급은 상태평가 결과와 안전성평가 결과 중 낮은 등급을 안전등급으로 지정하나 금회 실시한 정밀안전점검에서는 안전성평가(정밀안전진단 과업)를 실시하지 않아 안전등급은 B등급 “보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한” 로 지정되었다.				

라. 안전등급 지정

종합평가 결과에 따른 본 시설물의 안전등급은 『보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태』인 “B등급” 으로 지정하였다.

마. 보수·보강 방안 및 개략공사비

점검부위	결합 및 손상내용	손상물량	보수물량	단위	보수·보강(안) 공법	단가 (천원)	개략공사비 (천원)	우선 순위	비고
방호벽	균열(0.3mm미만)	254.00	63.50	m/m ²	표면처리	65	4,128	3	
	균열(0.3mm이상)	9.80	9.80	m	주입보수	80	784	1	
	망상균열	18.96	28.44	m ²	표면처리	65	1,849	3	
	백태	0.18	1.00	m ²	표면처리	65	65	3	
	방음판 변형, 파손	2.17	5.00	m ² /m	방음벽 교체	800	4,000	3	
	고정대 파손, 변형	3.80	5.00	m	고정대 교체	100	500	3	
	지주 볼트체결불량	7	7	EA	볼트 재체결	50	350	3	
배수시설	배수관 길이부족	1	1	EA	배수관 연장	200	200	3	
	고정대 파손	3	3	EA	고정대 재설치	500	1,500	3	
신축이음	유간토사퇴적	40.80	40.80	m	청소	20	816	2	
	후타재 파손	0.03	1.00	m ²	단면보수	240	240	2	
	차수판 볼트체결불량	4	4	EA	볼트 재체결	50	200	3	
바닥판	균열(0.3mm미만)	15.40	3.85	m/m ²	표면처리	65	250	3	
	망상균열	16.00	24.00	m ²	표면처리	65	1,560	3	
	파손, 철근노출	1.35	2.03	m ²	방청+단면보수	270	548	1	
	지점(A1, A2) 파손(협착)	2.25	1	m ² /식	단부절단+유간확보	10,000	10,000	1	S1,S9
거더	파손	0.25	1.00	m ²	단면보수	240	240	2	
	철근노출	0.20	1.00	m ²	방청+단면보수	270	270	1	
가로보	균열(0.3mm미만)	0.90	1.00	m/m ²	표면처리	65	65	3	
	들뜸, 박락	3.14	4.71	m ²	단면보수	240	1,130	2	
	보수부 들뜸	2.62	3.93	m ²	단면보수	240	943	2	
교량받침	Plate 부식	25	25	EA	재도장	80	2,000	3	
교대	균열(0.3mm미만)	1.30	1.30	m	주입보수	80	104	1	
	파손	0.41	1.00	m ²	단면보수	240	240	2	
교각	균열(0.3mm미만)	40.10	10.03	m/m ²	표면처리	65	652	3	
	망상균열	55.44	83.16	m ²	표면처리	65	5,406	3	
	백태	0.12	1.00	m ²	표면처리	65	65	3	
	굽힘, 파손	0.18	1.00	m ²	단면보수	240	240	2	
	철근노출	0.04	1.00	m ²	방청+단면보수	80	80	1	
	명판 탈락	1	1	EA	재설치	200	200	3	
순 공 사 비							38,625		
제경비(순공사비×0.5)							19,313		
총 공 사 비							57,938		

※ 상기 개략공사비는 실시설계시 공법선정, 단가변동 및 현장여건 상 변동될 수 있음.

바. 종합결론

1) 일광IC교(부산)는 준공 후 15년이 경과된 PSC Bema 교량으로 금회 정밀안전점검결과 상부구조(바닥판, 거더)는 균열(0.3mm미만), 망상균열, 파손, 철근노출, 지점(A1, A2) 파손(협착)이 발생하고 하부구조(교대, 교각)에서 균열(0.3mm미만), 망상균열, 백태, 파손, 철근노출, 체수흔적, 표면오염 등이 조사되었다. 교량받침은 Plate 부식, 몰탈 균열(0.3mm 미만), 탄성패드 밀림 및 들뜸이 발생하였으며, 신축이음 후타재 균열 및 파손, 유간토사 퇴적, 본체 고무재 열화가 조사되었다. 기타부재에서 배수관 부식 및 길이부족, 고정대 파손, 교면포장 균열 및 패임(골재탈리), 방호벽 균열(0.3mm미만, 0.3mm이상), 망상균열, 파손, 백태, 방음판 및 고정대 파손, 변형, 지주 볼트체결불량 등의 손상이 조사되어 손상부에 대한 적절한 보수가 요구된다.

또한, 바닥판 1경과 9경간의 지점(A1, A2)은 하절기 온도상승에 따른 신장 여유량(0mm) 부족으로 교대 홍벽과의 간섭이 발생하여 협착부에 대한 보수(바닥판 절단, 교대 홍벽 파취 등)를 실시하여 신장 여유량 확보가 요구된다.

2) 내구성시험 결과, 반발경도법에 의한 비파괴 강도는 100%를 상회하는 것으로 측정되어 강도저하는 없는 것으로 판단되고 탄산화 시험은 모든 측정부위에서 탄산화 잔여깊이가 30mm이상으로 탄산화에 의한 내구성 저하는 발생하지 않은 것으로 검토되었다.

3) 따라서, 본 교량은 「보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한」인 “B등급”으로 평가 되었으며, 금회 점검시 조사된 손상·결함부에 대하여 보수를 시행한다면 공용상의 문제는 없을 것으로 판단되고 시설물 등급의 상향 또는 현 상태의 등급을 지속적으로 유지할 수 있을 것으로 판단된다.

4) 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 여부

– 금회 정밀안전점검 실시결과 시설물의 사용제한 필요 없는 것으로 판단된다.

5) 유지관리시 특별한 관리가 요구되는 사항

- 바닥판 지점(A1, A2)의 교대와의 협착부 손상 심화 및 주변 손상 발생 유무
- 교량받침 탄성패드(슬라이딩) 밀림으로 이탈 발생 및 신축거동 장애 유무
- 신축이음(A2)의 고무재 열화로 하부누수 발생 유무

6) 기타 필요한 사항

– 없음

39.2.5 시설물 보수 이력

【표 39.2.3】 일광IC교(울산) 보수이력사항

번호	공사명	공사 구분	보수보강공사 부위	설계자	시공자
	공사기간		공사내역	공사비(천원)	책임기술자
1	2024년~2025년 울산지사 관내 시설물 연간 유지보수공사	보수	거더 등	(주)엠케이에스 이	태정산업개발(주)
	2024-05-13 ~ 2024-08-30		단면보수 등	6,827	이선우
2	2024~2025년 울산지사 관내 시설물 연간 유지보수공사(1차)	보수	도로, 교량 및 터널 등	정한영	태정산업개발(주)
	2024-03-11 ~ 2024-12-31		도로 보수 및 개량 등	10,000	이선우
3	2022년 울산지사 관내 시설물 연간 유지보수공사	보수	교각 및 교량받침	(주)엠케이에스 이	진양건설(주)
	2022-01-03 ~ 2022-12-31		주입보수(2m), 스토퍼설치(252EA), 받침조정(7EA)	63,000	이재명
4	2018년 부산포항선 교량 보수공사	보수	신축이음장치 교체(No.80 레일) 15.0m	김병우	(주)예일개발
	2018-11-01 ~ 2018-12-26		신축이음장치 교체(No.80 레일) 15.0m	20,242	전상우

FMS상 이외에 주기적으로 일상적인 보수가 실시되고 있는 것으로 확인되었다.

39.2.6 시설물의 내진설계 여부 확인

일광IC교(울산)는 2008년 준공된 교량으로 준공도서 및 시설물관리대장(FMS) 등을 검토한 결과 내진설계가 적용된 교량인 것으로 확인되었다.

적용유무			내진설계					비고																																																																																																																																																																																																																																												
내진설계 적용			- 시설물관리대장(FMS)에 내진설계 적용으로 표기됨																																																																																																																																																																																																																																																	
<table><tr><td colspan="2" rowspan="2">시설물번호</td><td colspan="2" rowspan="2">관리번호</td><td colspan="2" rowspan="2">시설물명</td><td colspan="2">노선</td><td colspan="4">시설물분류</td></tr><tr><td>구분</td><td>세부노선</td><td>시설물종류</td><td>시설물종별</td><td>시설물구분</td><td>SOC성능평가대상</td></tr><tr><td colspan="2">BR2008-0000996</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">일광 IC교(울산)</td><td>고속국도</td><td>고속국도65호선</td><td>1층시설물에 해당하지 않는 연강 100미터이상의 교량</td><td>2층</td><td>교량</td><td>유</td></tr><tr><td colspan="4">주소 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)</td><td colspan="2">관리주체</td><td colspan="2">관리주체구분</td><td colspan="2">소유자</td><td colspan="2">소유자구분</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="3">부산광역시 기장군 일광면 화전리 산 63-1</td><td colspan="2" rowspan="3">부산울산고속도로(주)</td><td colspan="2">공공</td><td colspan="2">민간</td><td colspan="2" rowspan="3">국토해양부</td><td colspan="2">공공</td><td>민간</td></tr><tr><td>중앙부처</td><td>지자체</td><td>(국가/지방)공기업</td><td>중앙부처</td><td>지자체</td><td>(국가/지방)공기업</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">사업계획 승인일</td><td colspan="2">준공 (사용승인)일</td><td colspan="2">하자담보책임 만료일</td><td colspan="2">2. 상세제원</td><td colspan="2">3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력</td><td colspan="2">4. 보수·보강 이력</td><td>환기구 열개 (접근 가능한 환기구)</td><td colspan="2">5. 첨부자료 목록</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">2008년 12월 31일</td><td colspan="2">2015년 12월 31일</td><td colspan="2">유</td><td colspan="2">유</td><td colspan="2">유</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">일광 IC교(울산)-상부.JPG 일광 IC교(울산)-측면4.JPG</td></tr><tr><td colspan="4">설계기간</td><td colspan="2">설계자</td><td colspan="2">공사기간</td><td colspan="2">시공자</td><td colspan="4">총공사비(백만원)</td></tr><tr><td colspan="4">1997-12-27 ~ 1999-10-11</td><td colspan="2">LG건설(주)</td><td colspan="2">2001-11-29 ~ 2008-12-31</td><td colspan="2">경남기업(주)</td><td colspan="4">4,966</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">내진정보</td><td colspan="2">내진설계 대상 유무</td><td colspan="2">내진설계 적용 유무</td><td colspan="2">적용내진설계기준</td><td colspan="2">내진성능평가 실시 유무</td><td colspan="4">내진보강 유무</td></tr><tr><td colspan="2">불명</td><td colspan="2">적용</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">불명</td><td colspan="4">불명</td></tr><tr><td colspan="2">영21조대상</td><td colspan="2">감리기간</td><td colspan="2">감리자(책임감리원)</td><td colspan="2">사업주체(발주자)</td><td colspan="2">공사명</td><td colspan="4">공사감독·공사관리관</td></tr><tr><td colspan="2">아니오</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">부산울산고속도로(주)</td><td colspan="2">부산울산고속도로 민간투자사업</td><td colspan="4">한국도로공사</td></tr><tr><td colspan="14">기타 기본현황</td></tr><tr><td colspan="4">작성일</td><td colspan="4">작성자</td><td colspan="4">최종 수정일</td><td colspan="2">최종 수정자</td></tr><tr><td colspan="4">2008년 12월 18일</td><td colspan="4">부산울산고속도로(주) (인)</td><td colspan="4">2019년 11월 26일</td><td colspan="2">박준형</td></tr><tr><td colspan="2">비고</td><td colspan="12"></td></tr></table>										시설물번호		관리번호		시설물명		노선		시설물분류				구분	세부노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분	SOC성능평가대상	BR2008-0000996				일광 IC교(울산)		고속국도	고속국도65호선	1층시설물에 해당하지 않는 연강 100미터이상의 교량	2층	교량	유	주소 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)				관리주체		관리주체구분		소유자		소유자구분		부산광역시 기장군 일광면 화전리 산 63-1		부산울산고속도로(주)		공공		민간		국토해양부		공공		민간	중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업	중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업						사업계획 승인일		준공 (사용승인)일		하자담보책임 만료일		2. 상세제원		3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력		4. 보수·보강 이력		환기구 열개 (접근 가능한 환기구)	5. 첨부자료 목록				2008년 12월 31일		2015년 12월 31일		유		유		유				일광 IC교(울산)-상부.JPG 일광 IC교(울산)-측면4.JPG		설계기간				설계자		공사기간		시공자		총공사비(백만원)				1997-12-27 ~ 1999-10-11				LG건설(주)		2001-11-29 ~ 2008-12-31		경남기업(주)		4,966				내진정보		내진설계 대상 유무		내진설계 적용 유무		적용내진설계기준		내진성능평가 실시 유무		내진보강 유무				불명		적용				불명		불명				영21조대상		감리기간		감리자(책임감리원)		사업주체(발주자)		공사명		공사감독·공사관리관				아니오						부산울산고속도로(주)		부산울산고속도로 민간투자사업		한국도로공사				기타 기본현황														작성일				작성자				최종 수정일				최종 수정자		2008년 12월 18일				부산울산고속도로(주) (인)				2019년 11월 26일				박준형		비고													
시설물번호		관리번호		시설물명		노선		시설물분류																																																																																																																																																																																																																																												
						구분	세부노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분	SOC성능평가대상																																																																																																																																																																																																																																									
BR2008-0000996				일광 IC교(울산)		고속국도	고속국도65호선	1층시설물에 해당하지 않는 연강 100미터이상의 교량	2층	교량	유																																																																																																																																																																																																																																									
주소 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)				관리주체		관리주체구분		소유자		소유자구분																																																																																																																																																																																																																																										
부산광역시 기장군 일광면 화전리 산 63-1		부산울산고속도로(주)		공공		민간		국토해양부		공공		민간																																																																																																																																																																																																																																								
				중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업	중앙부처			지자체	(국가/지방)공기업																																																																																																																																																																																																																																									
사업계획 승인일		준공 (사용승인)일		하자담보책임 만료일		2. 상세제원		3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력		4. 보수·보강 이력		환기구 열개 (접근 가능한 환기구)	5. 첨부자료 목록																																																																																																																																																																																																																																							
		2008년 12월 31일		2015년 12월 31일		유		유		유				일광 IC교(울산)-상부.JPG 일광 IC교(울산)-측면4.JPG																																																																																																																																																																																																																																						
설계기간				설계자		공사기간		시공자		총공사비(백만원)																																																																																																																																																																																																																																										
1997-12-27 ~ 1999-10-11				LG건설(주)		2001-11-29 ~ 2008-12-31		경남기업(주)		4,966																																																																																																																																																																																																																																										
내진정보		내진설계 대상 유무		내진설계 적용 유무		적용내진설계기준		내진성능평가 실시 유무		내진보강 유무																																																																																																																																																																																																																																										
		불명		적용				불명		불명																																																																																																																																																																																																																																										
영21조대상		감리기간		감리자(책임감리원)		사업주체(발주자)		공사명		공사감독·공사관리관																																																																																																																																																																																																																																										
아니오						부산울산고속도로(주)		부산울산고속도로 민간투자사업		한국도로공사																																																																																																																																																																																																																																										
기타 기본현황																																																																																																																																																																																																																																																				
작성일				작성자				최종 수정일				최종 수정자																																																																																																																																																																																																																																								
2008년 12월 18일				부산울산고속도로(주) (인)				2019년 11월 26일				박준형																																																																																																																																																																																																																																								
비고																																																																																																																																																																																																																																																				
설계 조건			·해석방법 : 다중모드 스펙트럼 해석 ·상부구조형식 : P.S.C BEAM교 ·교량연장 : 2@35+3@35+2@35+2@35 = 315.0m ·교량폭원 : 15.740m ·교각형식 : π 형 교각 ·내진등급 : 1등급(위험도 계수 I=1.4) ·지진구역계수 : 0.11(지진구역 I) ·지반종류 : S = 1.2(지반종류 II) ·사용재료 : 콘크리트(하부구조) -fck =240 kgf/cm², -Ec =2.53×10⁵kgf/cm² 철근 -fy =3000 kgf/cm²(SD30), -Es =2.00×10⁶kgf/cm² ·교량받침 : 탄성받침																																																																																																																																																																																																																																																	
			<table><tr><td rowspan="2">수직동량</td><td rowspan="2">구 분</td><td>수직강성</td><td>수평강성</td><td>허용변위</td><td>허용수평력</td><td rowspan="2">비 고</td></tr><tr><td>(tonf/cm)</td><td>(tonf/cm)</td><td>(mm)</td><td>(tonf)</td></tr><tr><td>175.0</td><td>pad1</td><td>74,000</td><td>147</td><td>216</td><td>31.76</td><td></td></tr></table>						수직동량	구 분	수직강성	수평강성	허용변위	허용수평력	비 고	(tonf/cm)	(tonf/cm)	(mm)	(tonf)	175.0	pad1	74,000	147	216	31.76																																																																																																																																																																																																																											
수직동량	구 분	수직강성	수평강성	허용변위	허용수평력	비 고																																																																																																																																																																																																																																														
		(tonf/cm)	(tonf/cm)	(mm)	(tonf)																																																																																																																																																																																																																																															
175.0	pad1	74,000	147	216	31.76																																																																																																																																																																																																																																															

39.2.7 시설물의 용도변경 여부 확인

FMS(시설물정보종합관리시스템) 상에 용도변경 이력은 없는 것으로 확인되었다.

39.2.8 주변환경 및 하중변화

일광IC교(울산)는 부산광역시 기장군 일광면 화전리에 위치하며 화용길 및 기장일광IC 램프, 일광천을 횡단하는 고속국도 65호선상의 교량으로 기장일광T/G가 인접하여 위치하고 있다.

FMS(시설물통합정보관리시스템 fms.or.kr) 및 관리주체인 부산울산고속도로(주)에 보관된 준공관련자료를 검토한 결과 준공시 고려되었던 하중 이외의 추가하중은 교량 좌측방호벽 상단의 방음벽이나 2019년 제2종성능평가지 이를 고려한 구조검토를 실시하였으며 구조검토결과 교량의 안정성은 확보한 것으로 검토되었다.

또한, 준공도면 및 기 실시되었던 점검자료를 검토한 결과 준공시와 점검일 현재의 교량 주변현황은 부산외곽순환고속도로(고속국도600)가 2017년 12월 개통되어 그에 따른 본 교량주변에 기장JCT 램프교가 시공된 것으로 확인되었다. 향후 주기적인 점검을 통한 주변현황의 변화시 이를 고려한 점검이 이루어져야 할 것으로 판단된다.



【사진 39.2.1】 주변환경 및 하중변화 전경



【사진 39.2.1】 주변환경 및 하중변화 전경(계속)

39.2.9 수집자료 검토결과 및 점검방향 설정

【표 39.2.4】 수집자료 검토결과 및 점검방향 설정

구 분	수집 자료	자료분석 결과	진단과업 진행방향
건 설 관 련 자 료	◇ 준공도서 - 지반조사보고서 - 각종계산서 - 공사시방서 - 준공내역서 - 준공도면 - 실시설계보고서 - 기타 특이사항 보고서 - 사고기록 등	◇ 구조계산서 및 준공도면은 설계당시 기준에 준하여 작성된 것으로 확인됨 ◇ 주요 설계변경 내용 및 시공시 문제점이 없는 것으로 파악됨	◇ 현장조사 시 부재치수를 실측하여 준공도면과 비교·검토함 ⇒ 치수가 상이할 경우 도면을 재작성하며 실측치를 구조계산에 반영(발주처협의) ⇒ 치수가 동일할 경우 준공도면을 기준으로 과업 진행 ◇ 구조물의 채워변경확인 및 추가손상 발생에 대한 안정성 확보여부 확인
유 지 관 리 자 료	◇ 전차 성능평가 보고서 ◇ 전차 정밀안전점검 및 안전점검 보고서 ◇ 사고기록 ◇ 보수·보강 이력 - 시설물정보관리종합시스템(FMS) 및 전차 점검보고서 보수 및 점검이력	◇ 부재별 중점손상 - 바닥판 들뜸 - 가로보 들뜸 및 박락 - 교대 망상균열 및 백태 - 교각 균열 및 망상균열 - 교면포장 마모, 파손 - 교량받침 탄성패드 밀림, 들뜸 - 신축이음 고무재 열화 및 하부누수 ◇ FMS상 등재된 보수이력 외에 주기적인 보수가 실시되고 있는 것으로 확인됨	◇ 전회 점검결과와 금회 점검결과를 비교·검토하여 추가 손상 및 진전 여부를 확인하여 대책방안 마련 ◇ 보수부 상태 확인

39.3 현장조사

39.3.1 개요

대상시설물에 대한 자료수집 및 현장조사결과를 토대로 정밀조사를 실시하기 위하여 도보 및 사다리, 굴절작업차, 드론을 이용한 근접조사를 원칙으로 시행하였으며, 점검 망치를 이용한 타격조사를 실시하여 공동 및 박리, 층분리 발생여부를 확인 및 제거를 실시하였다.

가. 장비사용 현황

Span번호	조사방법 및 접근성	조사기간	비고
S1~S9	도보 및 굴절작업차, 드론	2025.03.24.~2025.12.17.	
			
굴절작업차 작업전경		굴절작업차 작업전경	
			
비파괴시험		비파괴시험	

【사진 39.3.1】 근접조사를 위한 장비 사용 전경

39.3.2 현장조사 결과

가. 바닥판하면

1) 부재의 개요

- 일광IC교(울산)은 PSC Beam Girder 9경간으로 이루어져 있으며, 연장은 약 L=315.0m 폭 15.74m로 바닥판은 철근콘크리트로 시공되어있다.
- 바닥판하면에 대한 현장조사는 도보 및 굴절작업차, 드론으로 근접조사를 실시하였다.



【사진 39.3.2】 바닥판하면 전경

2) 현장조사 결과

- 바닥판하면 현장조사 결과, 균열(0.3mm미만), 망상균열, 균열부 백태, 파손, 층분리, 파손(협착) 등의 손상이 조사되었다.

【표 39.3.1】 바닥판하면 현장조사 결과

구분	균열(0.3mm미만) (m/개소)		망상균열 (m²/개소)		균열부 백태 (m²/개소)		파손, 층분리 (m²/개소)		파손(협착) (m²/개소)	
S1	1.00	1	3.00	2	—	—	—	—	—	—
S2	10.40	9	13.68	8	0.02	1	0.29	2	—	—
S3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S4	6.00	5	0.12	1	0.02	1	—	—	—	—
S5	—	—	1.80	1	—	—	—	—	—	—
S6	1.20	1	—	—	—	—	—	—	—	—
S7	—	—	12.00	5	—	—	—	—	—	—
S8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S9	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10	1
합계	18.60	16	30.60	17	0.04	2	0.29	2	0.10	1

			
손상현황	• S2 균열(0.3mm미만)	손상현황	• S2 망상균열(0.5m×1.0m)
원 인	• 건조수축, 거푸집 조기 탈거 등	원 인	• 건조수축, 거푸집 조기 탈거 등
조치방안	• 표면처리	조치방안	• 표면처리
			
손상현황	• S2 균열부 백태(0.1m×0.2m)	손상현황	• S2 층분리(0.3m×0.3m)
원 인	• 습기흡착, 우수유입 등	원 인	• 다짐부족, 거푸집 조기 탈거 등
조치방안	• 표면처리	조치방안	• 단면보수
			
손상현황	• S2 파손(0.1m×0.2m)	손상현황	• S9 박락(협착) (0.2m×0.5m)
원 인	• 다짐부족, 거푸집 조기탈거 등	원 인	• 신축거동, 시공미흡 등
조치방안	• 단면보수	조치방안	• 단면보수

【사진 39.3.3】 바닥판하면 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 전회 점검과 비교결과, 기존손상인 균열(0.3mm미만), 망상균열, 파손(협착) 등의 손상이 확인되었고, 금회 점검에서 신규손상으로 망상균열, 균열부 백태, 파손, 층분리 등의 손상이 추가로 조사되었다.

【표 39.3.2】 바닥판하면 기 점검 결과 비교

구분	손상 내용	단위	2023년 정밀안전점검		2025년 정밀안전점검		증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
바닥판 하면	균열(0.3mm미만)	m	18.60	16	18.60	16	— —	변동없음
	망상균열	m ²	23.10	14	30.60	17	▲ 7.50	신규손상
	균열부 백태	m ²	—	—	0.04	2	▲ 0.04	신규손상
	파손, 층분리	m ²	—	—	0.29	2	▲ 0.29	신규손상
	파손(협착)	m ²	0.10	1	0.10	1	— —	변동없음

4) 검토의견

- 바닥판하면에서 조사된 균열(0.3mm미만), 망상균열, 균열부 백태의 경우 건조수축 및 거푸집 조기탈거, 온도변화, 습기흡착, 우수유입 등 복합적인 원인에 의한 손상으로 판단되며, 구조적인 영향을 미치는 손상은 아니나 부재의 내구성 확보 차원의 표면처리 등의 적절한 보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 사료된다.
- 조사된 파손, 층분리의 경우 다짐부족, 거푸집 조기 탈거 등에 의한 손상으로 구조적인 영향을 미치는 손상은 아니나 부재의 내구성을 확보하고 손상의 진전을 방지하는 차원의 단면보수 등 적절한 보수가 필요할 것으로 사료된다.
- 조사된 파손(협착)의 경우 하절기 온도 상승에 따른 신장 여유량 부족으로 발생한 손상으로 손상 진전시 콘크리트 단면손실, 신축이음 파손 등이 발생할 수 있으므로 협착부에 대한 바닥판 절단 등의 적절한 보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 사료된다.

나. PSC Beam Girder

1) 부재의 개요

- 바닥판으로부터 전달되는 상부하중을 지지하고 교량받침으로 하중을 전달하는 역할을 하는 PSC Beam Girder는 7열 9경간, 연장은 약 L=315.0m 폭 15.75m(편도 3차로)로 시공되었다.
- 거더에 대한 현장조사는 도보 및 굴절작업차, 드론으로 근접조사를 실시하였다.




【사진 39.3.4】 거더 전경

2) 현장조사 결과

- 거더에 대한 현장조사 결과, 파손, 박락, 재료분리 등의 손상이 조사되었다.

【표 39.3.3】 거더 현장조사 결과

구분	파손, 박락 (㎡/개소)		재료분리 (㎡/개소)	
S1	—	—	—	—
S2	—	—	—	—
S3	—	—	—	—
S4	0.01	1	2.80	2
S5	—	—	—	—
S6	0.02	2	—	—
S7	0.11	3	—	—
S8	0.03	3	—	—
S9	—	—	—	—
합계	0.17	9	2.80	2

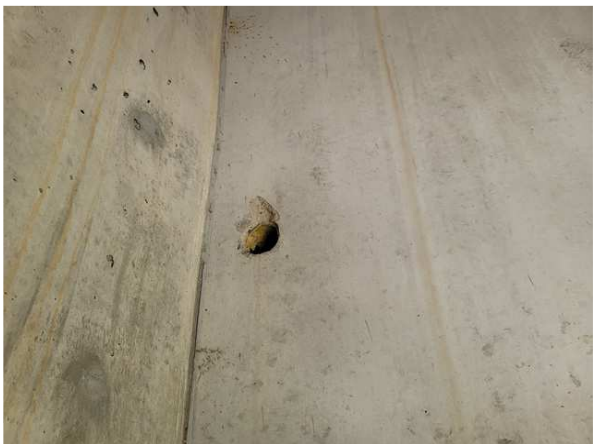			
손상현황	• S4-G2 인양홀 파손(0.1m×0.1m)	손상현황	• S4-G6 재료분리(2.0m×0.7m)
원 인	• 시공불량 등	원 인	• 시공불량, 다짐부족 등
조치방안	• 단면보수	조치방안	• 단면보수
			
손상현황	• S7-G1 콘크리트 박락(0.3m×0.3m)	손상현황	• S7-G7 인양홀 파손(0.1m×0.1m)
원 인	• 시공불량, 외부충격 등	원 인	• 시공불량 등
조치방안	• 단면보수	조치방안	• 단면보수
			
손상현황	• S8-G3 인양홀 파손(0.1m×0.1m)	손상현황	• 거더 S9-G3 인양홀 파손 보수완료
원 인	• 시공불량 등	원 인	• -
조치방안	• 단면보수	조치방안	• -

【사진 39.3.5】 거더 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 전회 점검과 비교결과, 기존손상인 파손, 박락, 재료분리 등의 손상이 확인되었으며 금회 점검에서 신규손상은 추가로 조사되지 않았다.

【표 39.3.4】 거더 기 점검 결과 비교

구분	손상 내용	단위	2023년 정밀안전점검		2025년 정밀안전점검		증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
거더	파손, 박락	m ²	0.29	19	0.17	9	▼ 0.12	보수실시
	재료분리	m ²	2.80	2	2.80	2	- -	변동없음

4) 검토의견

- 거더에서 조사된 파손은 인양홀 주변에 발생한 손상으로 거더 거치시 시공 부주의에 의한 손상으로 판단되며, 주부재인 거더의 내구성 저하방지를 위해 단면보수 등의 보수가 필요하다.
- 조사된 박락은 시공 부주의, 외부충격 등에 의한 손상으로 판단되며, 주부재인 거더의 내구성 저하방지를 위해 단면보수 등의 보수가 필요하다.
- 조사된 재료분리는 시공 부주의, 다짐부족 등에 의한 손상으로 판단되며, 주부재인 거더의 내구성 저하방지를 위해 단면보수 등의 보수가 필요하다.

다. 가로보(2차부재)

1) 부재의 개요

- 공용기간 중 주거더의 횡변형 방지와 하중 횡분배 역할을 하는 가로보는 철근콘크리트로 설치되어 있다.
- 가로보에 대한 현장조사는 도보 및 굴절작업차, 드론으로 근접조사를 실시하였다.



【사진 39.3.6】 가로보 전경

2) 현장조사 결과

- 가로보에 대한 현장조사 결과, 재료분리 등의 손상이 발생한 것으로 조사되었다.

【표 39.3.5】 가로보 현장조사 결과

구분	재료분리 (㎡/개소)	
S1	0.06	1
S2	0.04	1
S3	—	—
S4	—	—
S5	—	—
S6	—	—
S7	—	—
S8	—	—
S9	—	—
합계	0.10	2

			
손상현황	• 가로보 S1 재료분리(0.2m×0.3m)	손상현황	• 가로보 S2 재료분리(0.2m×0.2m)
원 인	• 다짐부족, 거푸집 조기탈거 등	원 인	• 다짐부족, 거푸집 조기탈거 등
조치방안	• 단면보수	조치방안	• 단면보수
			
손상현황	• 가로보 S1 상태 양호	손상현황	• 가로보 S4 상태 양호
원 인	• -	원 인	• -
조치방안	• -	조치방안	• -
			
손상현황	• 가로보 S5 상태 양호	손상현황	• 가로보 S7 상태 양호
원 인	• -	원 인	• -
조치방안	• -	조치방안	• -

【사진 39.3.7】 가로보 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 전회 점검과 비교결과, 기존손상인 재료분리 등이 확인되었으며, 금회 점검에서 신규손상은 재료분리 등의 추가로 조사되었다.

【표 39.3.6】 가로보 기 점검 결과 비교

구분	손상 내용	단위	2023년 정밀안전점검		2025년 정밀안전점검		증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
가로보	들뜸	m ²	0.87	4	—	—	▼ 0.87	보수실시
	재료분리	m ²	0.06	1	0.10	2	▲ 0.04	신규손상

4) 검토의견

- 가로보에서 조사된 재료분리의 경우 시공초기 다짐부족, 거푸집 조기탈거 등에 의한 손상으로 판단되며, 구조적인 손상은 아니나 내구성 확보 차원의 단면보수 등 적절한 보수가 필요할 것으로 사료된다.

라. 교대

1) 부재의 개요

- 공용기간 중 상부구조의 하중을 지반으로 전달하며, 교량 전체 구조의 안전성을 위해 중요한 역할을 수행하는 교대는 A1, A2 역T형 강관 Pile기초로 시공되어있다.
- 교대에 대한 현장조사는 도보 및 굴절작업차, 드론으로 근접조사를 실시하였다.



【사진 39.3.8】 교대 전경

2) 현장조사 결과

- 교대 A1, A2에 대한 현장조사 결과, 균열(0.3mm미만), 들뜸, 균열부 백태, 실링재 파손, 표면오염, 체수흔적 등의 손상이 조사되었다.

【표 39.3.7】 교대 현장조사 결과

구분	균열(0.3mm 미만) (m/개소)		들뜸 (㎡/개소)		균열부 백태 (㎡/개소)		실링재 파손 (m/개소)		표면오염 (㎡/개소)		체수흔적 (㎡/개소)	
A1	—	—	—	—	0.02	1	—	—	6.20	3	—	—
A2	2.30	3	0.09	1	—	—	4.80	1	4.00	1	0.06	1
합계	2.30	3	0.09	1	0.02	1	4.80	1	10.20	4	0.06	1

			
손상현황	• A1 균열부 백태 (0.8m×0.25m)	손상현황	• A1 표면오염 (0.3m×3.0m)
원 인	• 습기흡착, 우수유입 등	원 인	• 신축이음 하부 우수유입
조치방안	• 표면처리	조치방안	• 주의관찰
			
손상현황	• A2 벽체 균열 (0.3mm미만)	손상현황	• A2 벽체 상면 체수흔적 (0.5m×1.2m)
원 인	• 건조수축, 거푸집 조기탈거 등	원 인	• 신축이음 하부 우수유입
조치방안	• 표면처리	조치방안	• 주의관찰
			
손상현황	• A2 흠벽 들뜸 (0.3m×0.3m)	손상현황	• A2 흠벽 실란트 파손
원 인	• 다짐부족, 거푸집 조기탈거 등	원 인	• 공용연수 증가 등
조치방안	• 단면보수	조치방안	• 실란트 재시공

【사진 39.3.9】 교대 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 전회 점검과 비교결과, 기존손상인 균열(0.3mm미만), 균열부 백태, 실링재 파손, 표면오염, 체수흔적 등의 손상이 확인되었고, 신규 손상은 들뜸 등이 추가로 조사되었다.

【표 39.3.8】 교대 기 점검 결과 비교

구분	손상 내용	단위	2023년 정밀안전점검		2025년 정밀안전점검		증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
교대	균열(0.3mm미만)	m	3.10	4	3.10	4	— —	변동없음
	들뜸	m ²	—	—	0.09	1	▲ 0.09	신규손상
	균열부 백태	m ²	2.00	1	0.02	1	▼ 1.98	물량오기 변동없음
	실링재 파손	m	4.80	1	4.80	1	— —	변동없음
	표면오염	m ²	10.20	7	10.20	7	— —	변동없음
	체수흔적	m ²	0.60	1	0.06	1	— —	변동없음

4) 검토의견

- 교대에서 조사된 균열(0.3mm미만), 균열부 백태의 경우 건조추축, 거푸집 조기탈거, 습기흡착, 우수유입 등의 원인에 의한 손상으로 판단되며, 구조적인 영향을 미치는 손상은 아니나 손상의 진전방지 및 내구성 확보차원의 표면처리 등의 적절한 보수가 필요할 것으로 사료된다.
- 조사된 들뜸의 경우 시공 초기 다짐부족, 거푸집 조기탈거 등의 원인에 의한 손상으로 판단되며, 구조적인 영향을 미치는 손상은 아니나 손상의 진전방지 및 내구성 확보차원의 단면보수 등의 적절한 보수가 필요할 것으로 사료된다.
- 조사된 체수흔적, 표면오염의 경우 신축이음 하부 우수유입, 습기흡착 등의 원인에 의한 손상으로 판단되며, 구조적인 영향을 미치는 손상이 아니므로 주의관찰 후 손상 진전시 적절한 보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 사료된다.
- 조사된 실링재 파손의 경우 공용연수 증가 등의 원인에 의한 손상으로 판단되며, 구조적인 영향을 미치는 손상은 아니므로 주의관찰 후 손상 진전시 적절한 보수가 필요할 것으로 사료된다.

마. 교각

1) 부재의 개요

- 공용기간 중 상부구조의 하중을 지반으로 전달하며, 교량 전체 구조의 안전성을 위해 중요한 역할을 수행하는 교각은 라멘식 구조형식으로 구성되어 있으며, 기초는 직접기초로 시공되었다.
- 교각에 대한 현장조사는 도보 및 굴절작업차, 드론으로 근접조사를 실시하였다.




【사진 39.3.10】 교각 전경

2) 현장조사 결과

- 교각에 대한 현장조사 결과, 균열(0.3mm미만), 망상균열, 긁힘, 파손, 표면오염 등의 손상이 조사되었다.

【표 39.3.9】 교각 현장조사 결과

구분	균열(0.3mm미만) (m/개소)		긁힘, 파손 (㎡/개소)		망상균열 (㎡/개소)		표면오염 (㎡/개소)	
P1	4.00	4	—	—	—	—	—	—
P2	—	—	0.09	1	12.20	6	—	—
P3	9.40	9	—	—	14.70	3	—	—
P4	7.00	5	—	—	—	—	10.00	1
P5	2.60	3	—	—	6.00	2	11.80	5
P6	4.60	4	—	—	18.00	7	1.75	2
P7	19.20	9	0.01	1	1.74	2	5.75	3
P8	8.60	6	—	—	5.61	3	1.00	1
합계	55.40	40	0.10	2	58.25	23	30.30	12

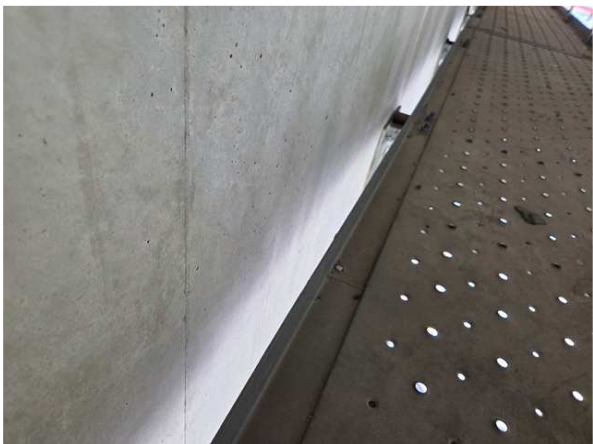			
손상현황	• P2 망상균열(1.0m×1.0m)	손상현황	• P3 기둥부 망상균열(1.0m×1.2m)
원 인	• 건조수축, 거푸집 조기탈거 등	원 인	• 건조수축, 거푸집 조기탈거 등
조치방안	• 표면처리	조치방안	• 표면처리
			
손상현황	• P3 균열(0.3mm미만)	손상현황	• P4 기둥부 표면오염(1.0m×10.0m)
원 인	• 건조수축, 거푸집 조기탈거 등	원 인	• 우수유입 등
조치방안	• 표면처리	조치방안	• 주의관찰
			
손상현황	• P6 균열(0.3mm미만)	손상현황	• P7 균열(0.3mm미만)
원 인	• 건조수축, 거푸집 조기탈거 등	원 인	• 건조수축, 거푸집 조기탈거 등
조치방안	• 표면처리	조치방안	• 표면처리

【사진 39.3.11】 교각 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 전회 점검과 비교결과, 기존손상인 균열(0.3mm미만), 굽힘, 파손, 망상균열, 표면오염 손상이 확인되었고, 금회 점검에서 신규손상은 균열(0.3mm미만), 망상균열, 표면오염이 추가로 조사되었다.

【표 39.3.10】 교각 기 점검 결과 비교

구분	손상 내용	단위	2023년 정밀안전점검		2025년 정밀안전점검		증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
교각	균열(0.3mm미만)	m	53.40	38	55.40	40	▲ 2.00	보수실시 신규손상
	굽힘, 파손	m ²	0.01	1	0.10	2	▲ 0.09	오기수정 변동없음
	망상균열	m ²	57.25	22	58.25	23	▲ 1.00	신규손상
	표면오염	m ²	27.05	10	30.30	12	▲ 3.25	신규손상

4) 검토의견

- 교각에서 조사된 균열, 망상균열의 경우 건조수축, 온도변화, 거푸집 조기탈거, 공용기간 증가에 따른 외기 노출 등의 복합적인 원인에 의한 손상으로 시설물에 영향을 미치는 구조적인 손상은 아닌 것으로 판단되며, 내구성 확보 차원의 표면처리 등의 적절한 보수를 실시하는 것이 바람직하다.
- 조사된 굽힘, 파손의 경우 외부충격, 시공초기 다짐미흡 및 손상부 우수유입 등 복합적인 원인으로 인한 손상으로 구조적인 영향을 미치는 손상은 아니나 내구성 확보 차원의 단면보수 등의 적절한 보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 사료된다.
- 조사된 표면오염의 경우 신축이음 하부 누수에 의한 손상으로 시설물에 영향을 미치는 구조적인 손상이 아닌 것으로 판단되며, 주의관찰 후 손상 진전시 적절한 보수를 실시하는 것이 바람직하다.

바. 기초

1) 부재의 개요

- 일광IC교(울산)의 기초는 교대 A1,2 강관파일기초, 교각 P1~8 직접기초로 시공되어 있으며, 현재 매립되어 있는 상태로 현장조사는 불가하다.




【사진 39.3.12】 기초 전경

사. 교량받침

1) 부재의 개요

- 공용중 상부구조에서 발생한 하중을 하부구조로 전달하고 상부구조의 신축 및 회전에 능동적으로 대응하는 교량받침은 상·하부구조 접속부에 있는 교량 부속물로서 교량의 구조 중 기계적 요소가 가장 강하며, 하중의 전달과 완충의 기능을 갖고 있어 하중전달을 위해 견고하게 연결되어야 한다.
- 본 교량의 교량받침은 탄성받침으로 교대 A1, A2에 7개소, 교각 P1~P8에 각 14개소 총 126개소가 설치되어있다.
- 교량받침 상세현황 사진은 부록 ‘현장조사 및 외관조사 사진첩’에 수록하였다.
- 교량받침에 대한 현장조사는 도보 및 굴절작업차로 근접조사를 실시하였다.

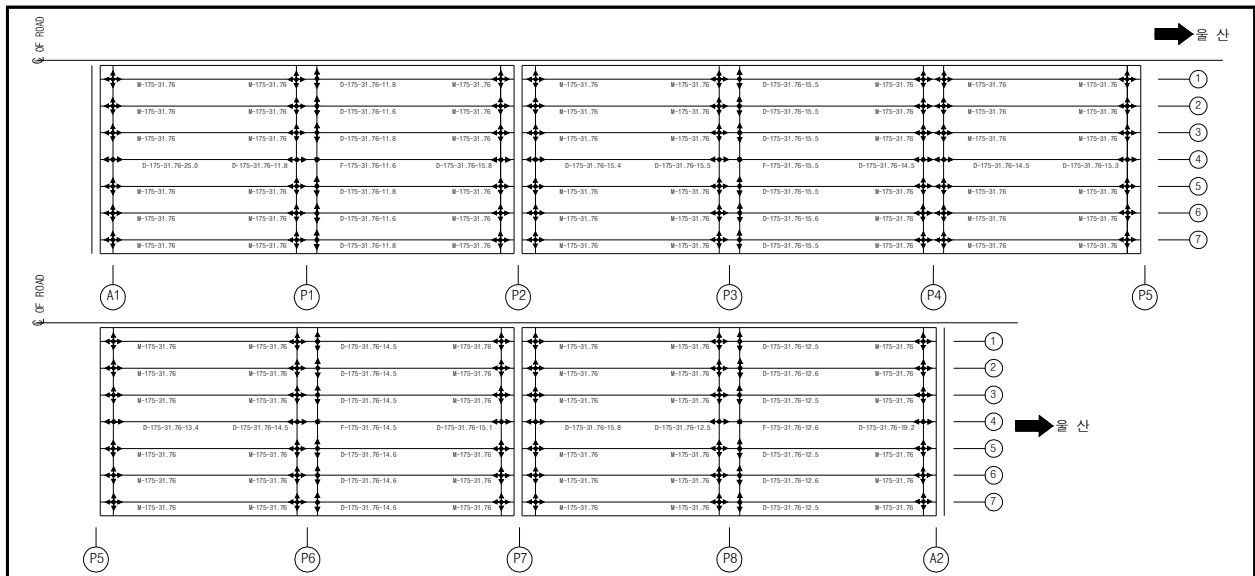

【그림 39.3.1】 교량받침 배치도



【사진 39.3.13】 교량받침 전경

2) 현장조사 결과

- 교량받침에 대한 현장조사 결과, 몰탈균열(0.3mm미만), Plate 부식, 스토퍼 밀림, 스토퍼 밀착, 탄성패드 밀림 등의 손상이 조사되었다.

【표 39.3.11】 교량받침 현장조사 결과

구분	몰탈균열(0.3mm미만) (m/개소)		Plate 부식 (개소/개소)		스토퍼 밀림 (개소/개소)		스토퍼 밀착 (개소/개소)		탄성패드 밀림 (개소/개소)	
A1	—	—	7.00	7	1.00	1	3.00	3	7.00	7
P1	2.10	10	14.00	14	—	—	8.00	8	7.00	7
P2	0.40	2	2.00	2	—	—	8.00	8	7.00	7
P3	1.40	7	14.00	14	—	—	—	—	—	—
P4	0.80	4	14.00	14	—	—	—	—	7.00	7
P5	0.60	3	11.00	11	—	—	1.00	1	—	—
P6	0.90	5	10.00	10	—	—	—	—	—	—
P7	—	—	3.00	3	—	—	—	—	3.00	3
P8	1.00	5	14.00	14	—	—	—	—	14.00	14
A2	—	—	7.00	7	—	—	—	—	4.00	4
합계	7.20	36	96.00	96	1.00	1	20.00	20	49.00	49

			
손상현황	• A1-SH4 스토퍼 밀림	손상현황	• A1-SH4 스토퍼 밀착
원 인	• 시공 미흡 등	원 인	• 시공 미흡 등
조치방안	• 주의관찰	조치방안	• 주의관찰

【사진 39.3.14】 교량받침 손상현황

			
손상현황	• A1-SH6 탄성패드 밀립	손상현황	• P1-SH1 (A1) 몰탈균열 (0.3mm미만)
원 인	• 시공미흡, 마찰력 부족 등	원 인	• 건조수축, 거푸집 조기탈거 등
조치방안	• 주의관찰	조치방안	• 표면처리
			
손상현황	• P2-SH4 (A1) 스톱퍼 밀착	손상현황	• P3-SH7 (A1) Plate 부식
원 인	• 시공 미흡 등	원 인	• 흡기흡착, 공용연수 증가 등
조치방안	• 주의관찰	조치방안	• 재도장
			
손상현황	• P4-SH1 (A1) 몰탈균열 (0.3mm미만)	손상현황	• P7-SH5 (A2) 탄성패드 밀립
원 인	• 건조수축, 거푸집 조기탈거 등	원 인	• 시공미흡, 마찰력 부족 등
조치방안	• 표면처리	조치방안	• 주의관찰

【사진 39.3.14】 교량받침 손상현황(계속)

3) 기 점검 결과 비교

- 전회 점검과 비교결과, 기존손상인 몰탈균열(0.3mm미만), Plate 부식, 스토퍼 밀착, 탄성패드 밀림 등의 손상이 확인되었고, 금회 점검에서 신규손상으로 스토퍼 밀림이 추가로 조사되었으며, 일부 Plate 부식에 대한 보수, 몰탈균열(0.3mm미만), 스토퍼 밀착, 탄성패드 밀림은 물량 오기로 인하여 손상물량이 소폭 감소하였다.

【표 39.3.12】 교량받침 기 점검 결과 비교


구분	손상 내용	단위	2023년 정밀안전점검		2025년 정밀안전점검		증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
교량 받침	몰탈균열(0.3mm미만)	m	8.20	41	7.20	36	▼ 1.00	오기수정 변동없음
	Plate 부식	EA	101.00	101	96.00	96	▼ 5.00	보수실시
	스토퍼 밀림	EA	—	—	1.00	1	▲ 1.00	신규손상
	스토퍼 밀착	EA	22.00	22	20.00	20	▼ 2.00	오기수정 변동없음
	탄성패드 밀림	EA	46.00	46	49.00	49	▲ 3.00	신규손상

4) 검토의견

- 교량받침에 조사된 몰탈 균열(0.3mm미만)의 경우 건조수축 및 거푸집 조기탈거, 온도변화 등 복합적인 원인에 의한 손상으로 시설물에 영향을 미치는 구조적인 손상은 아닌 것으로 판단되며, 내구성 확보 차원의 표면처리 등의 보수를 실시하는 것이 바람직하다.
- 조사된 Plate 부식의 경우 공용기간 증가로 인한 도장미흡부 습기흡착 등에 의한 손상으로 부재의 내구성 확보 차원의 재도장 등 적절한 보수조치를 실시하는 것이 바람직할 것으로 사료된다.
- 조사된 스토퍼 밀림, 스토퍼 밀착, 탄성패드 밀림의 경우 시공초기 거더 거치 및 바닥판 타설시 탄성패드 유동, 플레이트-탄성패드 마찰력부족 및 감소, 시공오차 등 복합적인 원인에 의한 손상으로 금회 점검시 스토퍼 밀림이 추가로 발생되지 않은 상태이며, 기존에 스토퍼가 설치되어 있는 상태이다. 상기 손상은 주기적인 점검을 통한 유지관리를 실시하고 손상의 진전시 적절한 보수를 실시하는 것이 바람직하다고 판단된다.

5) 연단거리 검토

- 교대 및 교각의 교좌면은 상부구조로부터 집중하중을 받는 부위이고, 지진시에는 큰 수평력이 작용하는 곳이다. 연단거리가 짧으면 고정단에서는 콘크리트 구체 또는 교량받침이 파손될 수 있고, 가동단에서는 최악의 경우 받침이 벗어나 거더가 낙하할 수도 있다.
- 상부구조의 길이에 따라 ‘도로교설계기준(2010, 국토교통부)’에서는 최소값을 규정하고 있다.

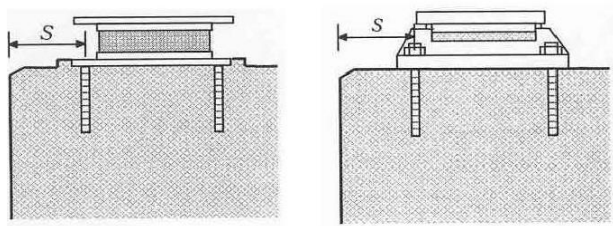

(a) 고무받침

(b) 강재받침

- 거더의 경간길이 100m 이하
: $S(\text{mm}) = 200 + 5L$
 - 거더의 경간길이 100m 이상
: $S(\text{mm}) = 300 + 4L$
- 여기서, L은 경간길이(m)

【그림 39.3.2】 도로교설계기준 연단거리 산출방법



받침장치 연단거리 측정

받침장치 연단거리 측정

【사진 39.3.15】 교량받침장치 연단거리측정

① 연단거리 산출

- 거더 경간길이(L=35.0m) : $200 + 5 \times 35.0 = 375.0(\text{mm})$

【표 39.3.13】연단거리 측정 결과

구 분		계산 연단거리 (mm)	실측 연단거리(mm)							검토 결과
			Sh1	Sh2	Sh3	Sh4	Sh5	Sh6	Sh7	
A1		375.0	500	500	500	500	500	500	500	O.K
P1	A1측	375.0	620	620	620	620	620	620	620	O.K
	A2측	375.0	610	610	610	610	610	610	610	O.K
P2	A1측	375.0	700	700	700	710	710	710	700	O.K
	A2측	375.0	680	670	670	670	670	680	670	O.K
P3	A1측	375.0	610	620	620	600	610	620	620	O.K
	A2측	375.0	620	630	630	630	620	620	630	O.K
P4	A1측	375.0	590	580	570	590	580	570	570	O.K
	A2측	375.0	590	590	580	580	580	600	590	O.K
P5	A1측	375.0	590	590	590	580	580	590	590	O.K
	A2측	375.0	660	670	650	660	660	660	660	O.K
P6	A1측	375.0	620	630	640	640	640	630	630	O.K
	A2측	375.0	640	650	640	650	650	650	640	O.K
P7	A1측	375.0	650	650	650	650	650	640	640	O.K
	A2측	375.0	600	610	610	610	610	600	600	O.K
P8	A1측	375.0	650	640	640	640	640	650	650	O.K
	A2측	375.0	650	650	660	650	660	660	650	O.K
A2		375.0	500	500	500	500	500	500	500	O.K

② 연단거리 검토의견

- 연단거리 측정 결과, 전 개소 모두 실측 연단거리가 계산 연단거리를 상회하고 있는 것으로 측정되어 설계기준을 만족하고 있는 것으로 검토되었다.

6) 교량받침 신축거동상태 검토

가동받침은 상부구조의 온도변화, 처짐 콘크리트의 크리프 및 건조수축 등에 의해 생기는 이동량에 대해서 여유를 가져야 한다.

금회 점검에서 교량받침(A1, P6(A1))의 탄성패드 밀림(슬라이딩)이 조사된 받침은 건전한 거동을 하지 않은 것으로 판단하여 온도변화에 의한 여유량 검토에서 제외하고 평가하였다.



【사진 39.3.16】 교량받침 이동량 측정

① 설계기준온도(−5℃ ~ 35℃(보통지방))에 따른 여유량 검토

【표 39.3.14】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 산정

구 분	온도변화 (ΔT , $^{\circ}\text{C}$)		선판창 계수 (α)	신축거더길이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		비고	
	동절기	하절기			동절기	하절기		
A1	-24.0	16.0	0.00001	35.00	8.4	5.6		
P1	고정단							
P2	A1	-24.0	16.0	0.00001	35.0	8.4	5.6	
	A2	-24.0	16.0	0.00001	35.0	8.4	5.6	
P3	고정단							
P4	A1	-24.0	16.0	0.00001	35.00	8.4	5.6	
	A2	-24.0	16.0	0.00001	35.00	8.4	5.6	
P5	A1	-24.0	16.0	0.00001	70.0	16.8	11.2	
	A2	-24.0	16.0	0.00001	35.0	8.4	5.6	
P6	고정단							
P7	A1	-24.0	16.0	0.00001	35.00	8.4	5.6	
	A2	-24.0	16.0	0.00001	35.00	8.4	5.6	
P8	고정단							
A2	-24.0	16.0	0.00001	35.00	8.4	5.6		
1) 조사당시 온도 : 19.0 $^{\circ}\text{C}$ (조사일 : 2025년 05월 19일, 평균온도, 울산)								
2) 검토온도 : -5 $^{\circ}\text{C}$ ~ 35 $^{\circ}\text{C}$ (보통지방)								

【표 39.3.15】교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과

위치		실측 이동량	측정 가동여유량		계산 가동 이동량		허용변위 (mm)	검토결과
			수축	신장	최대수축	최대신장		
A1	SH1	—	—	—	—	—	±102	패드 밀림
	SH2	—	—	—			±102	패드 밀림
	SH3	—	—	—			±102	패드 밀림
	SH4	—	—	—			±102	패드 밀림
	SH5	—	—	—			±102	패드 밀림
	SH6	—	—	—			±102	패드 밀림
	SH7	—	—	—			±102	패드 밀림
P1	고정단							
P2	A1	SH1	—	—	—	—	±102	패드 밀림
		SH2	—	—			±102	패드 밀림
		SH3	—	—			±102	패드 밀림
		SH4	—	—			±102	패드 밀림
		SH5	—	—			±102	패드 밀림
		SH6	—	—			±102	패드 밀림
		SH7	—	—			±102	패드 밀림
	A2	SH1	-5	96.5	8.4	5.6	±102	OK
		SH2	-5	96.5			±102	OK
		SH3	-5	96.5			±102	OK
		SH4	-5	96.5			±102	OK
		SH5	-5	96.5			±102	OK
		SH6	-5	96.5			±102	OK
		SH7	-5	96.5			±102	OK
P3	고정단							
P4	A1	SH1	+20	121.5	8.4	5.6	±102	OK
		SH2	+20	121.5			±102	OK
		SH3	+20	121.5			±102	OK
		SH4	+20	121.5			±102	OK
		SH5	+20	121.5			±102	OK
		SH6	+20	121.5			±102	OK
		SH7	+20	121.5			±102	OK
	A2	SH1	—	—	—	—	±102	패드 밀림
		SH2	—	—			±102	패드 밀림
		SH3	—	—			±102	패드 밀림
		SH4	—	—			±102	패드 밀림
		SH5	—	—			±102	패드 밀림
		SH6	—	—			±102	패드 밀림
		SH7	—	—			±102	패드 밀림
주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K								

【표 39.3.15】교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과(계속)

위치			실측 이동량	측정 가동여유량		계산 가동 이동량		허용변위 (mm)	검토결과
				수축	신장	최대수축	최대신장		
P5	A1	SH1	+10	111.5	91.5	16.8	11.2	±102	OK
		SH2	+10	111.5	91.5			±102	OK
		SH3	+10	111.5	91.5			±102	OK
		SH4	+10	111.5	91.5			±102	OK
		SH5	+10	111.5	91.5			±102	OK
		SH6	+10	111.5	91.5			±102	OK
		SH7	+10	111.5	91.5			±102	OK
	A2	SH1	0	101.5	101.5	8.4	5.6	±102	OK
		SH2	0	101.5	101.5			±102	OK
		SH3	0	101.5	101.5			±102	OK
		SH4	0	101.5	101.5			±102	OK
		SH5	0	101.5	101.5			±102	OK
		SH6	0	101.5	101.5			±102	OK
		SH7	0	101.5	101.5			±102	OK
P6	고정단								
P7	A1	SH1	+5	106.5	96.5	8.4	5.6	±102	OK
		SH2	+5	106.5	96.5			±102	OK
		SH3	+5	106.5	96.5			±102	OK
		SH4	+5	106.5	96.5			±102	OK
		SH5	+5	106.5	96.5			±102	OK
		SH6	+5	106.5	96.5			±102	OK
		SH7	+5	106.5	96.5			±102	OK
	A2	SH1	+40	141.5	61.5	8.4	5.6	±102	OK
		SH2	+40	141.5	61.5			±102	OK
		SH3	-	-	-			±102	패드 밀림
		SH4	+40	141.5	61.5			±102	OK
		SH5	-	-	-			±102	패드 밀림
		SH6	-	-	-			±102	패드 밀림
		SH7	+40	141.5	61.5			±102	OK
P8	고정단								
A2	SH1	-	-	-	8.4	5.6	±102	패드 밀림	
	SH2	-	-	-			±102	패드 밀림	
	SH3	-	-	-			±102	패드 밀림	
	SH4	0	101.5	101.5			±102	OK	
	SH5	-	-	-			±102	패드 밀림	
	SH6	0	101.5	101.5			±102	OK	
	SH7	0	101.5	101.5			±102	OK	
주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K									


② 교량받침 이동량 검토의견

- 계산여유량과 실측여유량의 비교 · 검토결과 가동여유량이 충분한 것으로 조사되었으며, 교량 받침의 이탈 가능성은 없는 상태로 판단된다.

아. 신축이음장치

1) 부재의 개요

- 대기 온도변화에 의한 교량 상부구조의 수축과 팽창, 콘크리트의 재령에 의한 CREEP, 건조 수축 및 활하중에 의한 이동과 회전등의 변위 및 변형을 원활하게 하여 2차응력을 줄이고 교면의 평탄성을 유지시켜 주는 역할과 교면수와 오물이 교량 하부구조로 흘러들어가는 것을 방지하여 콘크리트가 부식되지 않도록 하는 기능을 수행하는 중요한 부재로서 본 교량에 설치된 신축이음은 MonoCell Joint(A1, A2) 및 Rail Joint(P2, P5, P7)가 시공되어 있다.
- 신축이음장치에 대한 현장조사는 도보를 통한 근접조사를 실시하였다.

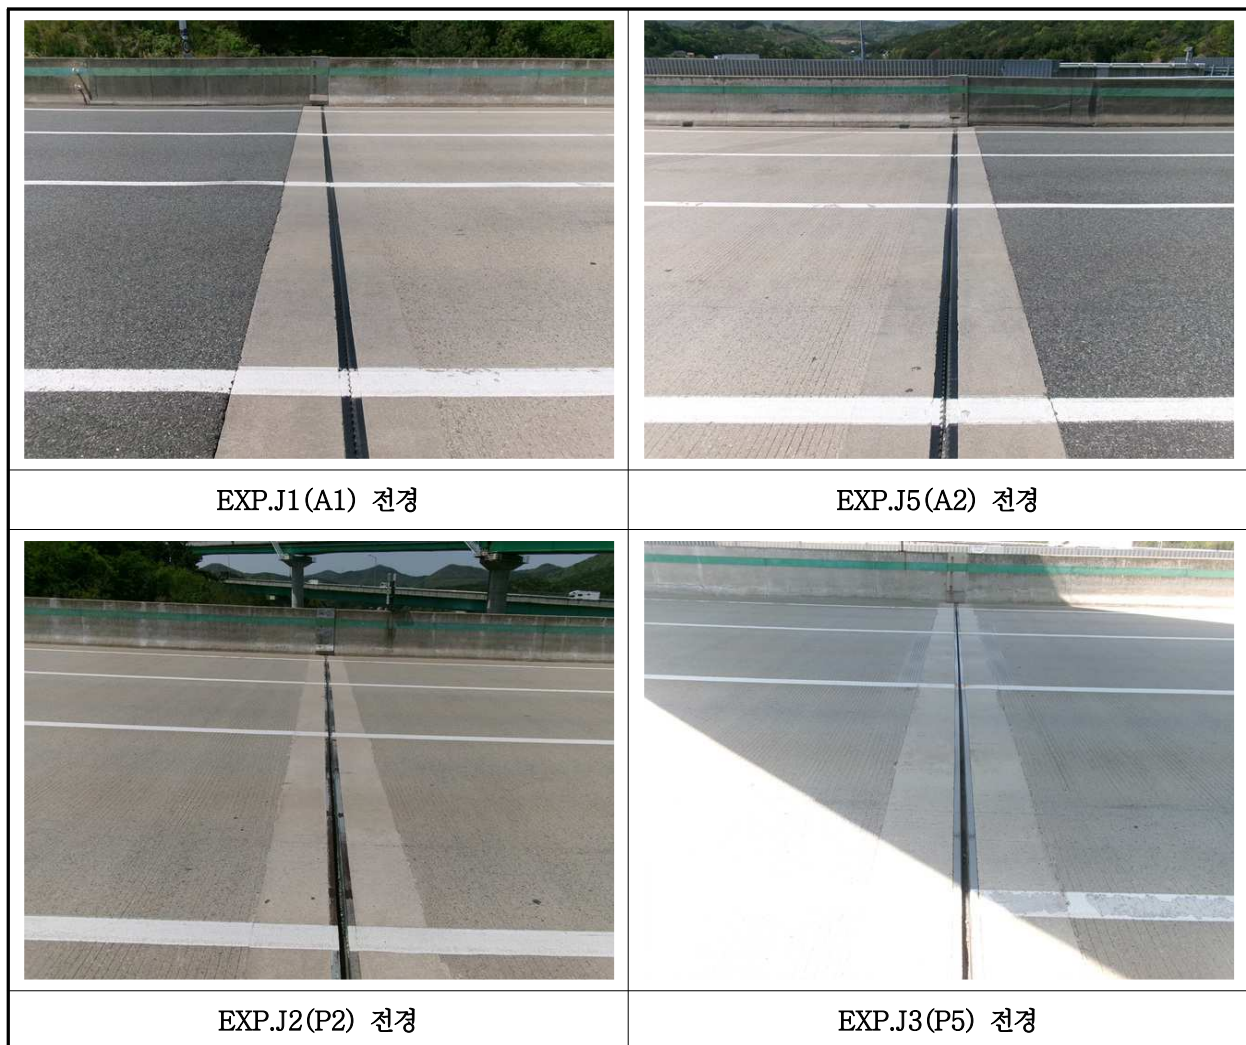

【사진 39.3.17】 신축이음장치 전경

2) 현장조사 결과


- 신축이음 현장조사 결과, 고무재파손, 본체부식, 후타재 균열, 후타재 망상균열, 유간 토사외적, 하부누수 차수판 미설치, 차수판 볼트탈락, 차수판 변형 등의 손상이 조사되었다.

【표 39.3.16】 신축이음장치 현장조사 결과

구분	고무재 파손 (m/개소)		본체부식 (m/개소)		후타재 균열 (m/개소)		후타재 망상균열 (m ² /개소)	
A1 (EXP J1)	—	—	—	—	—	—	0.50	1
P2 (EXP J2)	—	—	1.00	1	—	—	—	—
P5 (EXP J3)	—	—	2.00	1	4.80	12	—	—
P7 (EXP J4)	—	—	—	—	—	—	—	—
A2 (EXP J5)	2.00	2	—	—	7.00	1	—	—
합계	2.00	2	3.00	2	11.80	13	0.50	1

【표 39.3.16】 신축이음장치 현장조사 결과(계속)

구분	유간 토사외적 (m/개소)		하부누수 (개소/개소)		차수판 미설치 (개소/개소)		차수판 볼트탈락 (개소/개소)		차수판 변형 (개소/개소)	
A1 (EXP J1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P2 (EXP J2)	1.00	1	—	—	—	—	3.00	3	—	—
P5 (EXP J3)	1.00	1	—	—	—	—	5.00	5	—	—
P7 (EXP J4)	2.00	2	1.00	1	—	—	3.00	3	—	—
A2 (EXP J5)	2.00	1	3.00	1	1.00	1	—	—	1.00	1
합계	6.00	5	4.00	2	1.00	1	11.00	11	1.00	1

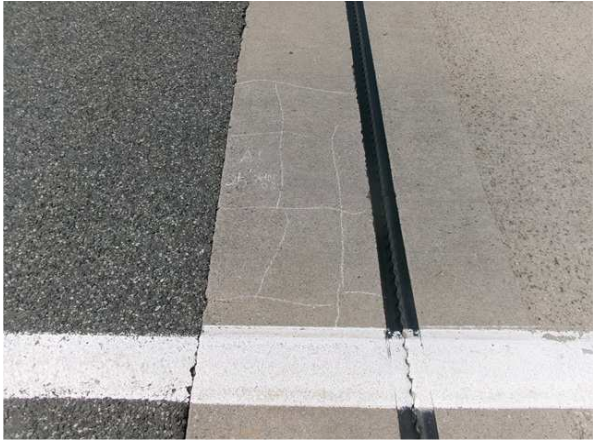			
손상현황	• A1 후타재 망상균열(1.0m×0.5m)	손상현황	• P2 본체 부식(L=1.0m)
원 인	• 다짐불량, 차량통행 등	원 인	• 우수유입, 공용기간 증가 등
조치방안	• 주의관찰	조치방안	• 주의관찰
			
손상현황	• P2 차수판 볼트탈락	손상현황	• P5 후타재 균열(0.3mm미만)
원 인	• 공용기간 증가 등	원 인	• 차량통행, 다짐불량 등
조치방안	• 주의관찰	조치방안	• 주의관찰
			
손상현황	• A2 고무재파손(L=2.0m)	손상현황	• A2 유간 토사퇴적(L=2.0m)
원 인	• 차량통행, 공용기간 증가 등	원 인	• 공용기간 증가 등
조치방안	• 주의관찰	조치방안	• 주의관찰

【사진 39.3.18】 신축이음 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 전회 점검과의 비교결과, 기존손상인 후타재균열, 유간토사퇴적, 하부누수, 차수판 미설치, 차수판 볼트탈락, 차수판 변형 등의 손상이 확인되었으며, 금회 점검에서 공용기간 증가, 우수유입 등에 의한 고무재 파손, 본체 부식, 후타재 균열, 망상균열, 유간 토사퇴적, 차수판 볼트탈락 등의 손상이 추가로 조사되었다.

【표 39.3.17】 신축이음 기 점검 결과 비교

구분	손상 내용	단위	2023년 정밀안전점검		2025년 정밀안전점검		증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
신축이음	고무재 파손	m	—	—	2.00	2	▲ 2.00	신규손상
	본체 부식	m	—	—	3.00	2	▲ 3.00	신규손상
	후타재 균열	m	4.80	12	11.80	13	▲ 7.00	신규손상
	후타재 망상균열	m ²	—	—	0.50	1	▲ 0.50	신규손상
	유간 토사퇴적	m	6.80	4	6.00	5	▼ 0.80	오기수정 신규손상
	하부누수	EA	4.00	2	4.00	2	— —	변동없음
	차수판 미설치	EA	1.00	1	1.00	1	— —	변동없음
	차수판 볼트탈락	EA	9.00	9	11.00	11	▲ 2.00	신규손상
	차수판 변형	EA	1.00	1	1.00	1	— —	변동없음

4) 검토의견

- 신축이음에서 조사된 고무재파손, 후타재 균열, 망상균열의 경우 시공시 다짐불량, 차량 통행 하중 및 충격, 공용기간 증가 등으로 인한 손상으로 판단되며, 손상의 정도가 차량의 주행성에 영향을 미치는 상태는 아니므로 즉각적인 보수를 실시하기 보다는 주기적인 점검을 통한 유지관리를 실시한 후 손상의 진전시 일괄보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 사료된다.
- 조사된 차수판 볼트탈락, 차수판 미설치, 차수판 변형, 유간 토사퇴적, 본체 부식의 경우 공용기간 증가, 우수유입 등 복합적인 원인에 의한 손상으로 주의관찰 후 적절한 보수를 실시하는 것이 바람직하다.
- 조사된 하부누수의 경우 유간 본체 고무재 파손 및 열화 등에 의한 손상으로 현재 누수량이 미소하여 주의관찰 후 본체 손상 심화시 신축이음 교체를 실시하는 것이 바람직할 것으로 사료된다.

5) 신축이음 거동상태 검토

① 설계기준온도(-5℃ ~ 35℃(보통지방))에 따른 여유량 검토

구분	계산방법	비고																			
이론 신축량	- 온도변화에 의한 이동량 $\Delta L_t = \Delta T \cdot \alpha \cdot L$ - 여기서, ΔL_t : 온도변화에 의한 이동량 ΔT : 온도변화 범위(기상청 자료참조) α (강재): 1.2×10^{-5}, α (콘크리트): 1.0×10^{-5} - L : 신축보의 길이(mm)																				
소요 신축량	- 소요 가동량 산정 - 조사일 : 2025. 04. 21. 기온 적용: 15.6℃(일평균) ΔT(신장시) : 35.0℃-15.6℃ = 19.4℃ ΔT(수축시) : -5.0℃-(15.6℃) = 20.6℃ ΔL_t(최소필요유간) : $\Delta T \times \alpha \times L$ - 형식별 온도변화범위(℃)<table><tr><th colspan="2">교량형식</th><th>보통지방</th><th>한랭지방</th><th>선팽창계수 α (/℃)</th></tr><tr><td rowspan="2">강 교</td><td>상로교</td><td>-10~+40</td><td>-20~+40</td><td>1.2×10^{-5}</td></tr><tr><td>하로교, 강바닥판교</td><td>-10~+50</td><td>-20~+40</td><td>1.2×10^{-5}</td></tr><tr><td colspan="2">RC, PSC교</td><td>-5~+35</td><td>-15~+35</td><td>1.0×10^{-5}</td></tr></table>	교량형식		보통지방	한랭지방	선팽창계수 α (/℃)	강 교	상로교	-10~+40	-20~+40	1.2×10^{-5}	하로교, 강바닥판교	-10~+50	-20~+40	1.2×10^{-5}	RC, PSC교		-5~+35	-15~+35	1.0×10^{-5}	 
교량형식		보통지방	한랭지방	선팽창계수 α (/℃)																	
강 교	상로교	-10~+40	-20~+40	1.2×10^{-5}																	
	하로교, 강바닥판교	-10~+50	-20~+40	1.2×10^{-5}																	
RC, PSC교		-5~+35	-15~+35	1.0×10^{-5}																	

【사진 39.3.19】 신축이음 유간 측정방법

【표 39.3.18】 신축이음 신축이동량 산정

구 분	온도변화 (ΔT , ℃)		선팽창 계수 (α)	신축거더 길이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량 (mm)	계산 이동량(mm)		비고
	동절기	하절기			동절기	하절기		동절기 (최대 수축시)	하절기 (최대 신장시)	
A1	-20.6	19.4	0.00001	35.00	7.2	6.8	-	7.2	6.8	
P2	-20.6	19.4	0.00001	35.00	7.2	6.8	-	7.2	6.8	
P5	-20.6	19.4	0.00001	70.00	14.4	13.6	-	14.4	13.6	
P7	-20.6	19.4	0.00001	105.00	21.6	20.4	4.89	26.5	20.4	
A2	-20.6	19.4	0.00001	70.00	14.4	13.6	-	14.4	13.6	

1) 조사당시 온도 : 15.6℃(조사일 : 2025년 04월 21일, 평균온도, 울산)

2) 검토온도 : -5℃ ~ 35℃(PSCI거더, 보통지방)

3) 활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량 : 신축장 100m이상 교량의 경우 수축시에만 고려(도로설계요령, 2009)

【표 39.3.19】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동여유량 검토결과

구 분		계산 이동량(mm)		점검당시 실측유간 (mm) ③	허용량 (mm) ④	신축 여유량(mm)		수축 검토 결과	신장 검토 결과
		최대 수축시 ①	최대 신장시 ②			최대 수축시 ④-(①+③)	최대 신장시 (③-②)		
A1	신축이음	7.2	6.8	5.0	50	37.8	-1.8	OK	NG
	바닥판	7.2	6.8	0.0	-	-	-6.8	-	NG
	거더	7.2	6.8	30.0	-	-	23.2	-	OK
P2	신축이음	14.4	13.6	44.0	80	21.6	30.4	OK	OK
	바닥판	14.4	13.6	30.0	-	-	16.4	-	OK
	거더	14.4	13.6	34.0	-	-	20.4	-	OK
P5	신축이음	26.5	20.4	37.0	80	16.5	16.6	OK	OK
	바닥판	26.5	20.4	95.0	-	-	74.6	-	OK
	거더	26.5	20.4	118.0	-	-	97.6	-	OK
P7	신축이음	14.4	13.6	56.0	80	9.6	42.4	OK	OK
	바닥판	14.4	13.6	65.0	-	-	51.4	-	OK
	거더	14.4	13.6	186.0	-	-	172.4	-	OK
A2	신축이음	7.2	6.8	36.0	50	6.8	29.2	OK	OK
	바닥판	7.2	6.8	0.0	-	-	-6.8	-	NG
	거더	7.2	6.8	97.0	-	-	90.2	-	OK
주) 판정 : $0.0\text{mm} \leq \text{신축 여유량} \leq \text{허용량} \Rightarrow \text{O.K}$									

6) 신축거동상태 검토의견

- 신축이음장치에 대한 실측유간은 바닥판, 거더, 신축이음장치 유간에 대하여 수축 및 신장 여유량 검토를 실시하였고, 측정일 온도는 15.6℃(04월 21일)로써 이때 측정유간은 0~186mm 범위로 나타났다. A1 신축이음, 바닥판, A2 바닥판 측정유간은 0~5mm로 하절기 온도상승에 따른 신장 여유량이 1.8~6.8mm 부족한 것으로 검토되었다. 기존에 바닥판 협착으로 단부 파손(A2)이 발생한 것으로 조사되었으며, 바닥판은 하절기 온도상승에 따른 신장여유량 확보를 위한 보수(절삭)를 실시하는 것이 바람직할 것으로 사료된다.

자. 교면포장

1) 부재의 개요

- 공용중 바닥판 상면에 위치하여 차량에서 발생하는 진동을 흡수·분산시키고, 외부의 불리한 환경조건에 대해서 바닥판을 보호하는 역할을 하는 교면포장은 L.M.C 포장으로 되어있다.
- 신축이음장치에 대한 현장조사는 도보를 통한 근접조사를 실시하였다.



【사진 39.3.20】 교면포장 전경

2) 현장조사 결과

- 교면포장에 대한 현장조사 결과, LMC 포장균열, 패임, 파손 등의 손상이 조사되었다.

【표 39.3.20】 교면포장 현장조사 결과

구분	상태양호	
S1	—	—
S2	—	—
S3	—	—
S4	—	—
S5	—	—
S6	—	—
S7	—	—
S8	—	—
S9	—	—
합계	—	—

			
손상현황	• 교면포장 상태양호 전경	손상현황	• 교면포장 상태양호 전경
원 인	• -	원 인	• -
조치방안	• -	조치방안	• -

【사진 39.3.21】 교면포장 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 전회 점검과의 비교결과, 기존 손상이 없는 양호한 상태이며, 금회 점검에서 신규손상은 추가로 조사되지 않았다.

【표 39.3.21】 교면포장 기 점검 결과 비교

구분	손상 내용	단위	2023년 정밀안전점검		2025년 정밀안전점검		증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
교면포장	-	-	-	-	-	-	- -	-

4) 검토의견

- 교면포장은 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

차. 배수시설

1) 부재의 개요

- 일광IC교(울산)의 배수시설은 종단구배 (-)2.2094%, 횡단구배 (-)2.000%로 물흐름에 의거하여 바닥판하면 하부 배수관을 따라 하부로 배수되도록 시공되어있다.
- 배수시설에 대한 현장조사는 도보 및 굴절작업차, 드론을 통한 근접조사를 실시하였다.




【사진 39.3.22】 배수시설 전경

2) 현장조사 결과

- 배수시설에 대한 현장조사 결과, 배수구 막힘, 배수관 길이부족, 행로이드 파손, 배수관 부식 등의 손상이 조사되었다.

【표 39.3.22】 배수시설 현장조사 결과

구분	배수관 연결부 누수 (개소/개소)		배수관 변형 (개소/개소)		배수관 부식 (개소/개소)		배수관 길이부족 (개소/개소)	
S1	-	-	-	-	-	-	-	-
S2	-	-	-	-	-	-	-	-
S3	-	-	-	-	-	-	-	-
S4	-	-	1.00	1	-	-	-	-
S5	-	-	-	-	1.00	1	-	-
S6	-	-	-	-	1.00	1	1.00	1
S7	-	-	-	-	-	-	-	-
S8	1.00	1	-	-	-	-	-	-
S9	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	1.00	1	1.00	1	2.00	2	1.00	1

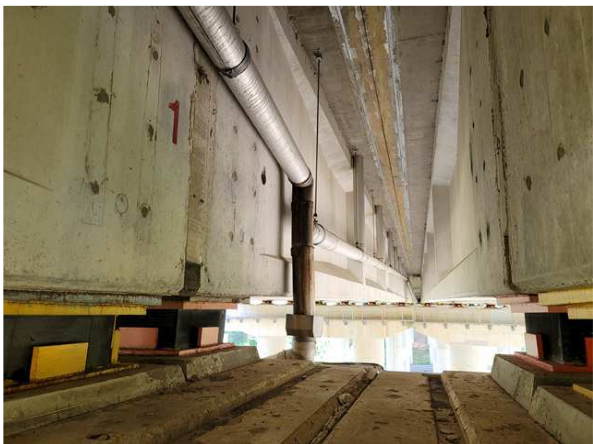			
손상현황	• S4 배수관 변형(1EA)	손상현황	• S5 배수관 부식(1EA)
원 인	• 외부충격 등	원 인	• 우수유입 등
조치방안	• 정비	조치방안	• 주의관찰
			
손상현황	• S6 배수관 길이부족(1EA)	손상현황	• S6 배수관 부식(1EA)
원 인	• 시공미흡 등	원 인	• 우수유입 등
조치방안	• 정비	조치방안	• 주의관찰
			
손상현황	• S8 배수관 연결부 누수(1EA)	손상현황	• 배수구 상태양호
원 인	• 이물질 퇴적 등	원 인	• -
조치방안	• 정비	조치방안	• -

【사진 39.3.23】 배수시설 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 전회 점검과의 비교결과, 기존손상인 행거로이드 파손, 배수관 부식 등의 손상이 확인되었고, 금회 점검에서 신규손상으로 배수구 막힘 손상이 조사되었으며, 배수관 길이부족 손상은 보수 완료된 상태이다.

【표 39.3.23】 배수시설 기 점검 결과 비교

구분	손상 내용	단위	2023년 정밀안전점검		2025년 정밀안전점검		증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
배수시설	배수관 연결부 누수	EA	1.00	1	1.00	1	— —	변동없음
	배수관 변형	EA	1.00	1	1.00	1	— —	변동없음
	배수관 부식	EA	2.00	2	2.00	2	— —	변동없음
	배수관 길이부족	EA	1.00	1	1.00	1	— —	변동없음

4) 검토의견

- 배수시설에서 조사된 배수관 연결부 누수의 경우 이물질 퇴적에 의한 손상으로 판단되며, 원활한 배수처리 및 추가 손상 방지를 위한 정비 등의 보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 판단된다
- 조사된 길이부족 경우 외부충격, 시공미흡에 의한 손상으로 판단되며, 원활한 배수처리 및 하부 토사유실 방지를 위한 정비 등의 보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.
- 조사된 배수관 부식, 변형의 경우 누수에 의한 손상으로 판단되며, 손상 정도가 경미하여 주의관찰 후 손상 진전 시 보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 판단된다

카. 난간 및 연석(방호벽 및 중분대)

1) 부재의 개요

- 차량의 차도이탈 방지, 사고시 완충작용 등의 기능을 하는 방호울타리는 철근콘크리트 구조로 높이 H=1.08m로 시공되어 있으며, 좌측 방호벽(S4~S9) 상단에 방음벽이 설치되어있다.
- 난간 및 연석에 대한 현장조사는 도보 및 굴절작업차, 드론을 통한 근접조사를 실시하였다.



【사진 39.3.24】 방호벽 및 중분대 전경

2) 현장조사 결과

- 방호벽 및 중분대에 대한 현장조사 결과, 균열(0.3mm미만, 이상), 망상균열, 균열부 백태, 백태, 철근노출, 방음판 고정대파손, 고정대부식, 방음판 파손 등의 손상이 확인되었다.

【표 39.3.24】 방호벽 및 중분대 현장조사 결과

구분	균열(0.3mm미만) (m/개소)		균열(0.3mm이상) (m/개소)		망상균열 (㎡/개소)		균열부 백태 (㎡/개소)		표면오염 (㎡/개소)	
S1	56.80	44	0.50	1	3.50	6	—	—	—	—
S2	89.40	38	—	—	3.80	5	—	—	—	—
S3	58.10	36	1.00	1	3.02	7	—	—	—	—
S4	90.20	38	1.30	1	8.44	10	0.10	1	—	—
S5	67.20	20	—	—	12.45	15	0.15	1	—	—
S6	70.10	30	—	—	4.97	5	—	—	—	—
S7	54.60	24	—	—	11.60	5	0.25	1	—	—
S8	65.50	27	—	—	1.25	3	—	—	—	—
S9	74.00	47	0.60	2	0.54	2	—	—	0.1	1
합계	625.90	302	3.40	5	49.57	58	0.50	3	0.1	1

【표 39.3.24】 방호벽 및 중분대 현장조사 결과(계속)

구분	백태 (㎡/개소)		철근노출 (㎡/개소)		방음판 고정대파손 (㎡/개소)		방음판 고정대부식 (㎡/개소)		방음판 파손 (㎡/개소)	
S1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	1
S2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.20	1
S3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	1
S4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S5	0.30	1	0.06	1	1.50	1	—	—	—	—
S6	—	—	—	—	—	—	0.30	1	—	—
S7	—	—	—	—	1.80	3	—	—	—	—
S8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
합계	0.30	1	0.06	1	3.30	4	0.30	1	0.24	3

			
손상현황	• S1 균열(0.3mm미만)	손상현황	• S1 망상균열(0.3mm미만)
원 인	• 건조수축, 거푸집 조기탈거 등	원 인	• 건조수축, 거푸집 조기탈거 등
조치방안	• 표면처리	조치방안	• 표면처리

【사진 39.3.25】 방호벽 및 중분대 손상현황

	
손상현황	손상현황
원 인	원 인
조치방안	조치방안
	
손상현황	손상현황
원 인	원 인
조치방안	조치방안
	
손상현황	손상현황
원 인	원 인
조치방안	조치방안

【사진 39.3.25】 방호벽 및 중분대 손상현황(계속)

3) 기 점검 결과 비교

- 전회 점검과의 비교결과, 기존손상인 균열(0.3mm미만, 이상), 망상균열, 균열부 백태, 백태, 표면오염, 철근노출, 방음판 고정대 파손, 방음판 파손 등의 손상이 확인되었고, 금회 점검에서 신규손상으로 건조수축, 습기흡착, 공용기간 증가, 외기노출 등에 의한 균열(0.3mm미만), 망상균열, 균열부 백태, 방음판 고정대부식 등의 손상이 추가적으로 조사되었으며, 기존손상인 균열(0.3mm미만, 이상), 망상균열, 박락, 파손 등에 대한 주입보수, 표면보수, 단면보수 등의 보수가 실시되었다.

【표 39.3.25】 방호벽 및 중분대 기 점검 결과 비교

구분	손상 내용	단위	2023년 정밀안전점검		2025년 정밀안전점검		증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
방호벽 및 중분대	균열(0.3mm미만)	m	658.00	272	625.90	302	▼ 32.1	보수실시 신규손상
	균열(0.3mm이상)	m	11.80	11	3.40	5	▼ 8.40	보수실시
	망상균열	m ²	46.67	58	49.57	58	▲ 2.90	보수실시 신규손상
	균열부 백태	m ²	0.25	2	0.50	3	▲ 0.25	신규손상
	백태	m ²	0.30	1	0.30	1	— —	변동없음
	철근노출	m ²	0.06	1	0.06	1	— —	변동없음
	박락	m ²	0.09	1	—	—	▼ 0.09	보수실시
	파손	m ²	0.28	1	—	—	▼ 0.28	보수실시
	표면오염	m ²	0.10	1	0.10	1	— —	변동없음
	방음판 고정대파손	m	3.30	4	3.30	4	— —	변동없음
	방음판 고정대부식	m ²	—	—	0.30	1	▲	신규손상
	방음판 파손	m ²	0.24	3	0.24	3	— —	변동없음

4) 검토의견

- 방호벽에서 조사된 균열(0.3mm미만, 이상), 망상균열, 균열부 백태, 백태의 경우 건조수축 및 거푸집 조기 탈거, 온도변화, 습기흡착, 외기노출 등 복합적인 원인에 의한 손상으로 시설물에 구조적인 영향을 미치는 손상은 아닌 것으로 판단되며, 내구성 확보 차원의 주입보수, 표면처리 등의 보수를 실시하는 것이 바람직하다.
- 조사된 철근노출의 경우 다짐부족, 거푸집 조기 탈거, 피복부족 등 복합적인 원인에 의한 손

상으로 시설물에 구조적인 영향을 미치는 손상은 아닌 것으로 판단되며, 내구성 확보 차원의 단면보수(방청) 등의 보수를 실시하는 것이 바람직하다.

- 조사된 방음판 고정대파손, 방음판 고정대부식, 방음판 파손의 경우 공용기간 증가, 외부충격, 우수유입 등에 의한 손상으로 주의관찰 후 손상의 진전시 적절한 보수를 하는 것이 바람직할 것으로 사료된다.
- 조사된 표면오염의 경우 습기흡착 외기노출 등 복합적인 원인에 의한 손상으로 주의관찰 후 손상 진전시 적절한 보수를 실시하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.

타. 교량 점검시설

1) 부재의 개요

- 일광IC교(울산)의 점검통로는 교량 상면 갓길을 이용하여 출입가능하며, A1~2에 철근콘크리트 재질의 점검계단이, P1~8에 강재+알루미늄 재질의 점검통로가 전·배면 2면에 각 브라켓 당 $\phi 19$ Set앵커 6개씩이 설치된 것으로 설계·시공된 것으로 확인 되었다.




【사진 39.3.26】 교량 점검시설 전경

2) 현장조사 결과

- 교량 점검시설에 대한 현장조사 결과, 용접상태, 앵커매립 깊이는 양호한 상태호 확인되었다.

【표 39.3.26】 교량 점검시설 현장조사 결과

구분	상태양호	
A1	—	—
P1	—	—
P2	—	—
P3	—	—
P4	—	—
P5	—	—
P6	—	—
P7	—	—
P8	—	—
A2	—	—
합계	—	—

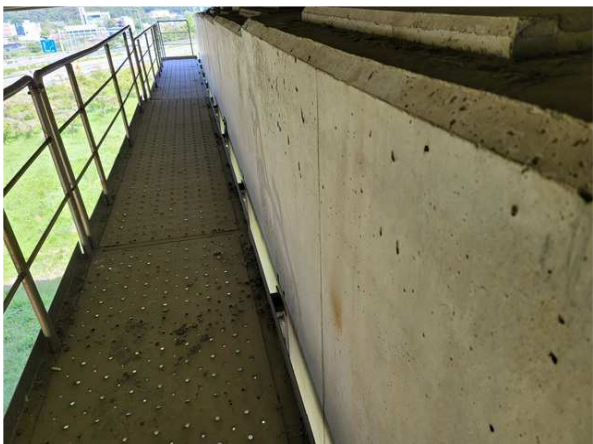			
손상현황	• P1 점검통로 상태양호	손상현황	• P8 앵커볼트 상태양호
원 인	• -	원 인	• -
조치방안	• -	조치방안	• -

【사진 39.3.27】 교량 점검시설 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 전회 점검과 비교결과, 기존손상이 없는 양호한 상태이다.

【표 39.3.27】 교량 점검시설 기 점검 결과 비교

구분	손상 내용	단위	2023년 정밀안전점검		2025년 정밀안전점검		증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
교량 점검시설	-	m	-	-	-	-	- -	

4) 검토의견

- 교량 점검시설은 손상이 없는 양호한 상태이다.

파. 공중이 이용하는 부위

공중이 이용하는 부위는 추락방지시설, 도로포장, 도로부 신축이음부, 환기구 등의 덮개가 있다.

1) 추락방지시설

공중이 이용하는 부위 중 추락방지시설은 “현장조사 결과 - 방호벽, 교량 점검시설”에 기입된 사항으로 대체하였다.

2) 도로포장

공중이 이용하는 부위 중 도로포장은 “현장조사 결과 - 교면포장”에 기입된 사항으로 대체하였다.

3) 도로부 신축이음부

공중이 이용하는 부위 중 도로부 신축이음부는 “현장조사 결과 - 신축이음장치”에 기입된 사항으로 대체하였다.

4) 환기구 등의 덮개

공중이 이용하는 부위 중 추락방지시설, 환기구 등의 덮개는 미설치된 상태이다.

하. 교량의 공중이용시설 유해·위험요인(10대) 위험요소 점검결과

1) 개요

- 공중이용시설의 중대시민재해 유발 가능성이 높은 유해·위험요소를 선정하여 집중관리 함으로써 국민의 안전을 도모한다.

【표 39.3.28】 공중이용시설 10대 위험요소

구분	유해·위험요인	비고
낙하물	① 교각 코핑 콘크리트 탈락 ② 중분대 하면 콘크리트 낙하 ③ 배수관 낙하사고 ④ 고드름 낙하사고	
화재	⑤ 주유소 및 충전소 화재사고	
교량접속부 파손	⑥ 신축이음장치 솟음(Blow-up)	
포장불량	⑦ 교면포장 부분보수부 파손	
배수시설 기능저하	⑧ 교량 집수구 막힘(미끄럼·결빙)	
사면붕괴	⑨ 절토사면·옹벽 표면 손상	
콘크리트 열화	⑩ 터널 배수구 뚜껑파손	



2) 외관조사 결과

- 본 과업대상 만화교(부산)은 일광IC Ramp-A교, 화용길, 일광천이 교차하는 시설물이다.
- 중대시민재해를 유발할 수 있는 위험요소로 낙하물, 교량접속부 파손, 포장불량, 배수시설 기능저하 등 항목이 해당된다.
- 공중이용시설 10대 위험요소 중 교량에 해당하는 항목에 대한 점검결과, 중대시민재해 사고가 우려되는 이상징후는 발견되지 않아 중대한 결함은 없는 것으로 조사되었다.
- 점검일 현재는 중대결함이 없는 비교적 양호한 상태이지만 향후, 소형결함으로도 재해 발생 가능성이 있으므로 유해·위험요인이 있는 취약시설물에 대한 중점관리 및 예방 차원의 주의 관찰 등의 유지관리가 필요하다.

구분	유해·위험요인	점검결과	내용	보수방안	비고
1	교량 교각 코핑 콘크리트 탈락	☐ 유, ☒ 무	이상없음	—	
2	중분대 하면 콘크리트 탈락	☐ 유, ☒ 무	이상없음	—	
3	배수관 낙하사고	☐ 유, ☒ 무	이상없음	—	
4	신축이음장치 솟음(Blow-up)	☐ 유, ☒ 무	이상없음	—	
5	교면포장 부분 보수부 파손	☐ 유, ☒ 무	이상없음	—	
6	교량 집수구 막힘(미끄럼·결빙)	☐ 유, ☒ 무	이상없음	—	



배수관 고정상태 양호

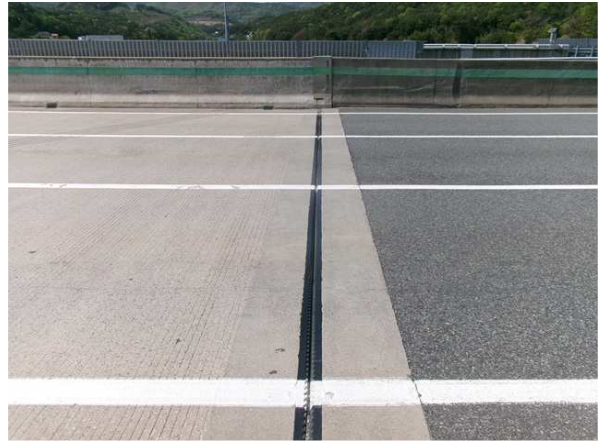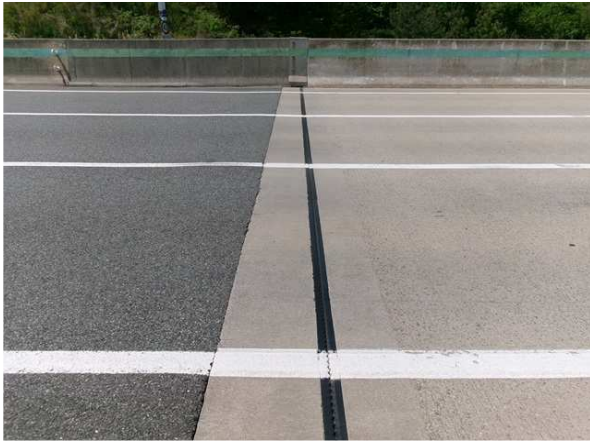

신축이음 상태양호



교면포장 상태양호

교량 집수구 상태양호

【사진 39.3.28】 교량의 공중이용시설 10대 위험요소 손상현황

39.3.3 외관조사 총괄표

【표 39.3.29】 손상내용 총괄표

구분	손상 내용	단위	물량	개소	비고
바닥판하면	균열(0.3mm미만)	m	18.60	16	
	망상균열	m ²	30.60	17	
	균열부 백태	m ²	0.04	2	
	파손, 층분리	m ²	0.29	2	
	파손(협착)	m ²	0.10	1	
거터	파손, 박락	m ²	0.17	9	
	재료분리	m ²	2.80	2	
가로보	재료분리	m ²	0.10	2	
교대	균열(0.3mm미만)	m	3.10	4	
	들뜸	m ²	0.09	1	
	균열부 백태	m ²	0.02	1	
	실링재 파손	m	4.80	1	
	표면오염	m ²	10.20	7	
	채수흔적	m ²	0.06	1	
교각	균열(0.3mm미만)	m	55.40	40	
	긁힘, 파손	m ²	0.10	2	
	망상균열	m ²	58.25	23	
	표면오염	m ²	30.30	12	
교량받침	몰탈균열(0.3mm미만)	m	7.20	36	
	Plate 부식	EA	96.00	96	
	스토퍼 밀림	EA	1.00	1	
	스토퍼 밀착	EA	20.00	20	
	탄성패드 밀림	EA	49.00	49	

【표 39.3.29】손상내용 총괄표(계속)

구분	손상 내용	단위	물량	개소	비고
신축이음	고무재 파손	m	2.00	2	
	본체 부식	m	3.00	2	
	후타재 균열	m	11.80	13	
	후타재 망상균열	m ²	0.50	1	
	유간 토사퇴적	m	6.00	5	
	하부누수	EA	4.00	2	
	차수판 미설치	EA	1.00	1	
	차수판 볼트탈락	EA	11.00	11	
	차수판 변형	EA	1.00	1	
배수시설	배수관 연결부 누수	EA	1.00	1	
	배수관 변형	EA	1.00	1	
	배수관 부식	EA	2.00	2	
	배수관 길이부족	EA	1.00	1	
방호벽 및 중분대	균열(0.3mm미만)	m	625.90	302	
	균열(0.3mm이상)	m	3.40	5	
	망상균열	m ²	49.57	58	
	균열부 백태	m ²	0.50	3	
	백태	m ²	0.30	1	
	철근노출	m ²	0.06	1	
	표면오염	m ²	0.10	1	
	방음판 고정대파손	m	3.30	4	
	방음판 고정대부식	m ²	0.30	1	
	방음판 파손	m ²	0.24	3	

39.3.4 전회차 손상물량 비교

【표 39.3.30】 손상물량 비교표

구분	손상 내용	단위	2023년 정밀안전점검		2025년 정밀안전점검		증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
바닥판 하면	균열(0.3mm미만)	m	18.60	16	18.60	16	— —	변동없음
	망상균열	m ²	23.10	14	30.60	17	▲ 7.50	신규손상
	균열부 백태	m ²	—	—	0.04	2	▲ 0.04	신규손상
	파손, 층분리	m ²	—	—	0.29	2	▲ 0.29	신규손상
	파손(협착)	m ²	0.10	1	0.10	1	— —	변동없음
거더	파손, 박락	m ²	0.29	19	0.17	9	▼ 0.12	보수실시
	재료분리	m ²	2.80	2	2.80	2	— —	변동없음
가로보	들뜸	m ²	0.87	4	—	—	▼ 0.87	보수실시
	재료분리	m ²	0.06	1	0.10	2	▲ 0.04	신규손상
교대	균열(0.3mm미만)	m	3.10	4	3.10	4	— —	변동없음
	들뜸	m ²	—	—	0.09	1	▲ 0.09	신규손상
	균열부 백태	m ²	2.00	1	0.02	1	▼ 1.98	물량오기 변동없음
	실링재 파손	m	4.80	1	4.80	1	— —	변동없음
	표면오염	m ²	10.20	7	10.20	7	— —	변동없음
	체수흔적	m ²	0.60	1	0.06	1	— —	변동없음
교각	균열(0.3mm미만)	m	53.40	38	55.40	40	▲ 2.00	보수실시 신규손상
	긁힘, 파손	m ²	0.01	1	0.10	2	▲ 0.09	오기수정 변동없음
	망상균열	m ²	57.25	22	58.25	23	▲ 1.00	신규손상
	표면오염	m ²	27.05	10	30.30	12	▲ 3.25	신규손상
교량받침	물탈균열(0.3mm미만)	m	8.20	41	7.20	36	▼ 1.00	오기수정 변동없음
	Plate 부식	EA	101.00	101	96.00	96	▼ 5.00	보수실시
	스토퍼 밀립	EA	—	—	1.00	1	▲ 1.00	신규손상
	스토퍼 밀착	EA	22.00	22	20.00	20	▼ 2.00	오기수정 변동없음
	탄성패드 밀립	EA	46.00	46	49.00	49	▲ 3.00	신규손상

【표 39.3.30】 손상물량 비교표(계속)

구분	손상 내용	단위	2023년 정밀안전점검		2025년 정밀안전점검		증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
신축 이음	고무재 파손	m	—	—	2.00	2	▲ 2.00	신규손상
	본체 부식	m	—	—	3.00	2	▲ 3.00	신규손상
	후타재 균열	m	4.80	12	11.80	13	▲ 7.00	신규손상
	후타재 망상균열	m ²	—	—	0.50	1	▲ 0.50	신규손상
	유간 토사퇴적	m	6.80	4	6.00	5	▼ 0.80	오기수정 신규손상
	하부누수	EA	4.00	2	4.00	2	— —	변동없음
	차수판 미설치	EA	1.00	1	1.00	1	— —	변동없음
	차수판 볼트탈락	EA	9.00	9	11.00	11	▲ 2.00	신규손상
	차수판 변형	EA	1.00	1	1.00	1	— —	변동없음
배수 시설	배수관 연결부 누수	EA	1.00	1	1.00	1	— —	변동없음
	배수관 변형	EA	1.00	1	1.00	1	— —	변동없음
	배수관 부식	EA	2.00	2	2.00	2	— —	변동없음
	배수관 길이부족	EA	1.00	1	1.00	1	— —	변동없음
방호벽 및 중분대	균열(0.3mm미만)	m	658.00	272	625.90	302	▼ 32.1	보수실시 신규손상
	균열(0.3mm이상)	m	11.80	11	3.40	5	▼ 8.40	보수실시
	망상균열	m ²	46.67	58	49.57	58	▲ 2.90	보수실시 신규손상
	균열부 백태	m ²	0.25	2	0.50	3	▲ 0.25	신규손상
	백태	m ²	0.30	1	0.30	1	— —	변동없음
	철근노출	m ²	0.06	1	0.06	1	— —	변동없음
	박락	m ²	0.09	1	—	—	▼ 0.09	보수실시
	파손	m ²	0.28	1	—	—	▼ 0.28	보수실시
	표면오염	m ²	0.10	1	0.10	1	— —	변동없음
	방음판 고정대파손	m	3.30	4	3.30	4	— —	변동없음
	방음판 고정대부식	m ²	—	—	0.30	1	▲	신규손상
	방음판 파손	m ²	0.24	3	0.24	3	— —	변동없음

39.4 콘크리트 내구성 조사

콘크리트 내구성조사는 구조물에 열화손상이 이미 현저하게 진행되었을 경우 열화의 정도 및 그 원인 관계를 조사하고 보수·보강 여부를 판정하며, 아직 열화손상이 없거나 경미한 구조물은 내구성조사에 의해서 향후 열화 경향을 예측하고 예방보전을 검토하기 위한 자료를 수집하는 것을 목적으로 한다.

본 과업의 내구성조사는 『시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(2024. 12, 국토교통부/국토안전관리원)』에 근거하여 시험방법, 시험빈도 및 평가방법 등을 실시하였다.

39.4.1 조사 현황 및 위치

가. 조사 현황

본 과업에서 콘크리트 내구성조사를 위해 콘크리트 강도시험(반발경도시험), 탄산화깊이 측정 등을 실시하였으며, 각 부재별 콘크리트 비파괴시험 현황은 다음과 같다.

【표 39.4.1】 콘크리트 비파괴시험 현황

항 목	기준수량		수 량(개소)				비 고
	상부구조	하부구조	기준		실시		
			상부	하부	상부	하부	
반발경도 시 험	• 50m 마다	• 50m 마다	7	7	7	7	
탄산화 깊이 측정	• 5경간 이내: 2~3개소 ¹⁾ • 5경간 이상: 3~6개소 ²⁾		2	1	2	2	

주1) 교량 상부구조에서 최소 1개소 이상 실시

주2) 교량 상부구조에서 최소 2개소 이상 실시

나. 콘크리트 내구성시험 위치 선정사유


대상 구조물에 대한 재료시험은 도로로 접근이 가능한 위치를 우선적으로 실시하였으며, 도로로 접근이 가능하지 못한 부위는 고소점검차 등을 이용하여 접근 후 시험을 실시하였다. 콘크리트 강도시험은 외관상 양호한 부위와 건전부와의 비교·검토를 위하여 불량한 부위를 선정하여 실시하였다. 기존에 실시한 부위는 주변 및 미실시한 부재를 중심으로 실시하여 차후 점검 및 진단 비교·평가를 목적으로 하였다.

다. 조사 사진



【사진 39.4.1】 콘크리트 내구성조사 현황

라. 콘크리트 내구성조사 위치도

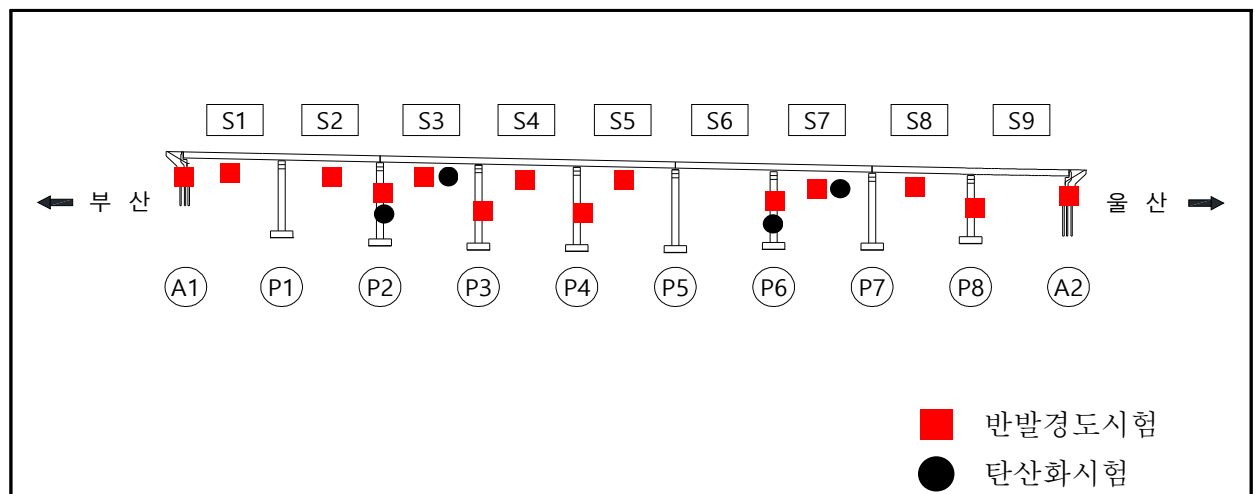

【그림 39.4.1】 콘크리트 내구성조사 위치도

39.4.2 시험결과 및 분석

가. 콘크리트 강도시험

콘크리트 비파괴강도시험은 상·하부구조에서 반발경도시험(총 14개소)을 실시하였으며, 측정결과는 표준편차와 변동계수가 적은 값으로 콘크리트 비파괴강도를 추정하는데 이용하였다.



【사진 39.4.2】 반발경도시험 현장사진

1) 비파괴강도 시험결과

【표 39.4.2】 상부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과(바닥판)

시험위치			반발경도법(MPa)			재령계수	설계기준 강도 (MPa)	비고
			반발경도 (R_o)	일본재료 학회	일본건축 학회			
상부 구조	S1	바닥판	55.5	33.1	31.2	0.63	27.0	건전부
	S2	바닥판	54.8	32.5	30.9			건전부
	S3	바닥판	54.8	32.5	30.9			건전부
	S4	바닥판	54.6	32.4	30.8			건전부
	S5	바닥판	54.4	32.2	30.7			건전부
	S7	바닥판	54.3	32.1	30.6			건전부
	S8	바닥판	53.9	31.8	30.4			건전부
평균			—	32.4	30.8			
표준편차			—	0.41	0.25			
변동계수			—	0.013	0.008			
최대값			—	33.1	31.2			
최소값			—	31.8	30.4			

【표 39.4.3】 하부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과(교대)

시험위치			반발경도법(MPa)			재령계수	설계기준 강도 (MPa)	비고
			반발경도 (R_o)	일본재료 학회	일본건축 학회			
하부 구조	A1	교대	47.3	26.5	27.5	0.63	24.0	건전부
	A2	교대	47.5	26.7	27.6			건전부
평균			—	26.6	27.6	—	—	
표준편차			—	0.14	0.07	—	—	
변동계수			—	0.005	0.003	—	—	
최대값			—	26.7	27.6	—	—	
최소값			—	26.5	27.5	—	—	

【표 39.4.4】 하부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과(교각)

시험위치			반발경도법(MPa)			재령계수	설계기준 강도 (MPa)	비고
			반발경도 (R_o)	일본재료 학회	일본건축 학회			
하부 구조	P2	교각	47.2	26.4	27.4	0.63	24.0	건전부
	P3	교각	46.7	26.0	27.2			비건전부
	P4	교각	49.3	28.1	28.4			건전부
	P6	교각	48.6	27.5	28.1			건전부
	P8	교각	48.0	27.1	27.8			건전부
평균			—	27.0	27.8	—	—	
표준편차			—	0.84	0.49	—	—	
변동계수			—	0.031	0.018	—	—	
최대값			—	28.1	28.4	—	—	
최소값			—	26.0	27.2	—	—	

【표 39.4.5】 비파괴강도 시험결과 분석

시험위치	압축강도(MPa) 추정		설계기준강도 (MPa)	평균 추정강도 (MPa)	강도비교 (%)		비고
	일본건축학회						
바닥판	30.4	~ 31.2	27.0	30.8	112.6	~ 115.6	
교대	27.5	~ 27.6	24.0	27.6	114.6	~ 115.0	
교각	27.2	~ 28.4	24.0	28.0	113.3	~ 118.3	

- 반발경도법에 의한 압축강도 측정결과 상부구조(바닥판 하면) 30.4~31.2MPa, 하부구조(교대) 27.5~27.6MPa, 하부구조(교각) 27.9~28.7MPa로 측정 되었으며, 설계기준 압축강도(바닥판 하면: 27.0MPa, 교대: 24.0MPa, 교각: 24.0MPa)를 전반적으로 상회하여 콘크리트의 강도상태는 양호한것으로 확인된다. 또한 하부구조에서 진행한 비건전부의 측정강도가 설계기준 압축강도를 상회하고, 건전부 대비 96.1%이상으로 콘크리트의 강도는 양호한 상태로 판단된다. 따라서, 금회 시험을 실시한 콘크리트 강도는 공용년수 경과에 따른 강도 저하가 발생되지 않은 것으로 판단된다.

2) 기 점검결과와의 비교

【표 39.4.6】 비파괴강도 기 점검결과와의 비교

구 분	위치	2023년 정밀안전점검	2025년 정밀안전점검	설계기준강도
반발경도법	바닥판	27.8 ~ 29.1	30.4 ~ 31.2	27.0
	교대	26.2 ~ 27.0	27.5 ~ 27.6	24.0
	교각	26.1 ~ 27.3	27.2 ~ 28.4	24.0
검토의견		■ 기존 및 금회 측정값 비교 분석 결과 측정부위에 따라 다소 차이는 있지만, 설계기준강도를 전반적으로 상회하므로 콘크리트의 강도상태는 양호한 것으로 판단된다.		

3) 반발경도 시험보고서

【표 39.4.7】 반발경도 시험보고서

반발경도시험 보고서	
1. 시험조건	
구 분	내 용
시험 일자 및 시간	일자 : 2025. 04. 21 시간 : 09:00 ~ 17:00
시험 위치	시험 성과표의 위치명 및 재료시험 위치도 참조
시험 대상 구조물	일광IC교(울산)
시험 대상 표본 선정	재료시험 수량에 따라 표본 선정
콘크리트 설계 조건 (강도, MPa)	바닥판 하면 : 27.0MPa, 교대 및 교각 : 24.0MPa
시험 위치의 표면 상태	건전부 : 균열, 박리 등이 없는 양호한 부위 대상 표면정리(요철제거) 비건전부 : 균열, 박리 등이 있는 불량한 부위 대상 표면정리(요철제거)
시험시의 온도 및 콘크리트의 재령	15.6℃, 3000일 이상
콘크리트 내부의 함수 상태	기건 상태
2. 시험기기	
구 분	내 용
측정기의 종류	NR-Type(NR-10)
제품번호	28191
시험기기의 교정	한국산업기술시험원 교정(엔빌테스트 : 80 ± 2)
3. 시험 방법	
구 분	내 용
반발경도 타격점 간격 및 수량	4 × 5, 20회 타격(30mm 간격)
반발경도 측정기의 타격방향	시험 성과표 참조
반발경도 유효값 기준	측정 평균치의 $\pm 20\%$ 범위 내
시험 부위별 반발경도의 평균값	시험 성과표 참조
머린 반발경도의 값 및 위치	시험 성과표 참조
4. 시험결과	
시험 성과표 참조	

나. 탄산화 깊이 측정

탄산화 깊이 측정은 드릴링을 통한 천공 후 지시약을 사용하여 적색으로 변색되는 시점을 탄산화깊이로 정하였으며, 버니어캘리퍼스를 이용하여 그 깊이를 측정하였다. 피복두께는 철근탐사기를 이용하여 피복두께를 확인 후, 설계피복과 비교하여 작은 값으로 선정하였다.



【사진 39.4.3】 탄산화 깊이 측정 현장사진

1) 탄산화 깊이 측정결과

【표 39.4.8】 탄산화 깊이 측정결과 및 평가

시험위치		탄산화 깊이 (mm)	실측 피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존수명 (년)	평가등급	비 고
상부 구조	S3 바닥판	2.5	39.0	36.5	17	0.61	100년 이상	a	
	S7 바닥판	6.0	42.0	36.0	17	1.46	100년 이상	a	
하부 구조	P2 교각	6.5	93.0	86.5	17	1.58	100년 이상	a	
	P6 교각	8.0	106.0	98.0	17	1.94	100년 이상	a	

- 탄산화 깊이 측정결과, 상부구조 탄산화깊이는 2.5~6.0mm, 하부구조 탄산화깊이는 6.5~8.0mm로 측정되었으며, 잔여깊이가 30mm이상을 확보하고, 세부지침 지침기준 "a"로 평가 되어 탄산화에 따른 철근의 부식발생 영향은 없는 것으로 판단된다.

【표 39.4.9】 탄산화 시험결과 분석


구 분	탄산화 깊이(mm)	잔여깊이(mm)	비고
상부구조	2.5~6.0	39.0~42.0	
하부구조	6.5~8.0	93.0~98.0	

2) 시설물 내구성 예측 서비스를 활용한 내구성 예측



국토안전관리원에서 시행하고있는 시설물 내구성 예측 서비스를 활용하여 공용년수 증가에 따른 탄산화의 향후 추이를 예측해 보았다. 일광IC교(울산)의 상하부 구조를 대상으로 내구성 예측 서비스를 활용하여 100년 후 탄산화 깊이 및 탄산화 속도계수를 예측하였으며, 그 결과는 아래 표와 같다.

【표 39.4.10】 탄산화 시험에 의한 내구성 예측

상부구조 - 바닥판 S3	
실측 피복두께(mm)	39.0
탄산화 진행깊이(mm)	2.5
잔여깊이(mm)	36.5
탄산화 속도계수	0.61
공용년수	17년
잔존수명	100년 이상
평가	a

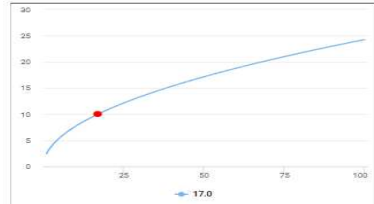탄산화 등급	A (탄산화 속도 계수)	등급 산정 기준										
a (87)	2.42536 (mm/year0.5)	<table><tr><td>등급</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr><tr><td>탄산화 잔여깊이</td><td>30mm 이상</td><td>10mm 이상 30mm 미만</td><td>0mm 이상 10mm 미만</td><td>0mm 이하</td></tr></table>	등급	a	b	c	d	탄산화 잔여깊이	30mm 이상	10mm 이상 30mm 미만	0mm 이상 10mm 미만	0mm 이하
등급	a	b	c	d								
탄산화 잔여깊이	30mm 이상	10mm 이상 30mm 미만	0mm 이상 10mm 미만	0mm 이하								
탄산화 깊이(Cx)	탄산화 속도계수(A)	탄산화 등급										
												

상부구조 - 바닥판 S7	
실측 피복두께(mm)	42.0
탄산화 진행깊이(mm)	6.0
잔여깊이(mm)	1.46
탄산화 속도계수	0.49
공용년수	17년
잔존수명	100년 이상
평가	a

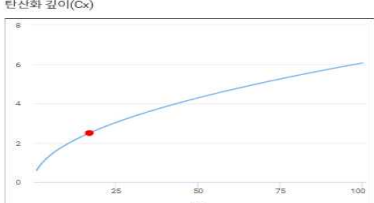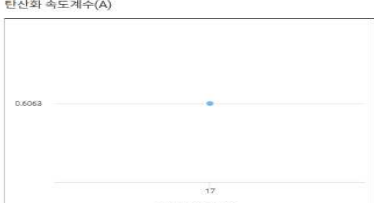탄산화 등급	A (탄산화 속도 계수)	등급 산정 기준										
a (36.5)	0.60634 (mm/year0.5)	<table><tr><td>등급</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr><tr><td>탄산화 잔여깊이</td><td>30mm 이상</td><td>10mm 이상 30mm 미만</td><td>0mm 이상 10mm 미만</td><td>0mm 이하</td></tr></table>	등급	a	b	c	d	탄산화 잔여깊이	30mm 이상	10mm 이상 30mm 미만	0mm 이상 10mm 미만	0mm 이하
등급	a	b	c	d								
탄산화 잔여깊이	30mm 이상	10mm 이상 30mm 미만	0mm 이상 10mm 미만	0mm 이하								
탄산화 깊이(Cx)	탄산화 속도계수(A)	탄산화 등급										
												

【표 39.4.10】 탄산화 시험에 의한 내구성 예측(계속)

하부구조 - 교각 P2	
실측 피복두께(mm)	93.0
탄산화 진행깊이(mm)	6.5
잔여깊이(mm)	86.5
탄산화 속도계수	1.58
공용년수	17년
잔존수명	100년 이상
평가	a

탄산화 등급	A (탄산화 속도 계수)	등급 산정 기준										
a (86.5)	1.57648 (mm/year0.5)	<table><tr><td>등급</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr><tr><td>탄산화 잔여깊이</td><td>30mm 이상</td><td>10mm 이상 30mm 미만</td><td>0mm 이상 10mm 미만</td><td>0mm 이하</td></tr></table>	등급	a	b	c	d	탄산화 잔여깊이	30mm 이상	10mm 이상 30mm 미만	0mm 이상 10mm 미만	0mm 이하
등급	a	b	c	d								
탄산화 잔여깊이	30mm 이상	10mm 이상 30mm 미만	0mm 이상 10mm 미만	0mm 이하								
탄산화 깊이(Cx)	탄산화 속도계수(A)	탄산화 등급										

하부구조 - 교각 P6	
실측 피복두께(mm)	106.0
탄산화 진행깊이(mm)	8.0
잔여깊이(mm)	98.0
탄산화 속도계수	1.94
공용년수	17년
잔존수명	100년 이상
평가	a

탄산화 등급	A (탄산화 속도 계수)	등급 산정 기준										
a (98)	1.94029 (mm/year0.5)	<table><tr><td>등급</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr><tr><td>탄산화 잔여깊이</td><td>30mm 이상</td><td>10mm 이상 30mm 미만</td><td>0mm 이상 10mm 미만</td><td>0mm 이하</td></tr></table>	등급	a	b	c	d	탄산화 잔여깊이	30mm 이상	10mm 이상 30mm 미만	0mm 이상 10mm 미만	0mm 이하
등급	a	b	c	d								
탄산화 잔여깊이	30mm 이상	10mm 이상 30mm 미만	0mm 이상 10mm 미만	0mm 이하								
탄산화 깊이(Cx)	탄산화 속도계수(A)	탄산화 등급										

3) 기 점검결과와의 비교

【표 39.4.11】 탄산화 깊이 기 점검결과와의 비교

구 분	2023년 정밀안전점검			2025년 정밀안전점검			비 고
	탄산화깊이 (mm)	잔여깊이 (mm)	평가 결과	탄산화깊이 (mm)	잔여깊이 (mm)	평가 결과	
상부구조	4.4~6.8	35.2~37.8	a	2.5~6.0	39.0~42.0	a	
하부구조	6.3~7.9	64.7~100.1	a	6.5~8.0	93.0~106.0	a	
검토의견	■ 기존 및 금회 측정값 비교 분석 결과, 시험 위치에 따른 편차로 인해 다소 차이는 있지만, 잔여깊이가 30mm 이상 확보하는 것으로 분석되어 탄산화에 진행에 따른 구조물의 내구성에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단된다.						

4) 시험보고서

【표 39.4.12】 탄산화 깊이 시험 보고서

구 분	내 용
시험일자	2025년 04월 21일
시험시간	09:00 ~ 17:00
시험 영역의 위치	상부구조, 하부구조
골재 종류	보통골재(추정)
측정면의 종류	햄머드릴을 이용해 뚫어낸 면
시약	페놀프탈레인 1% 용액
측정 기구	햄머드릴, 버니어 캘리퍼스, 시험지
시약 분무로부터 탄산화 깊이까지의 시간	즉시
측정결과(측정값, 평균값, 최대값 등)	보고서 '콘크리트 강도시험' 참조
연한 적자색 변색 유무	유

다. 금회점검 내구성조사 결과요약

【표 39.4.13】 금회 점검 내구성조사 결과요약

시 험 명	시험부위		시험 결과		비 고
			측정결과	설계기준	
비파괴 강도 (MPa)	상부구조	바닥판하면	30.4 ~ 31.2	27.0	■ 전반적으로 설계강도 이상(양호)
	하부구조	교대	27.5 ~ 27.6	24.0	
		교각	27.2 ~ 28.4	24.0	
탄산화 잔여깊이 (mm)	상부구조		39.0~42.0	a등급	■ 탄산화 잔여깊이 30mm이상 확보 ■ 탄산화에 의한 내구성저하 없음
	하부구조		93.0~98.0	a등급	
종합 평가	• 콘크리트 강도는 전반적으로 설계강도 이상으로 양호한 상태로 평가됨 • 탄산화에 의한 내구성 저하 가능성은 없는 상태임				

라. 기 점검결과와 비교

【표 39.4.14】 기 점검결과와 비교

시 험 명	시험부위		시험 결과				비 고
			2023년 정밀안전점검		2025년 정밀안전점검		
비파괴 강도 (MPa)	상부구조	바닥판하면	27.8	~ 29.1	30.4	~ 31.2	■ 강도저하 없음
	하부구조	교대	26.2	~ 27.0	27.5	~ 27.6	
		교각	26.1	~ 27.3	27.2	~ 28.4	
탄산화 잔여깊이 (mm)	상부구조		35.2~37.8	a	39.0~42.0	a	■ 탄산화에 의한 내구성 저하 가능성 없음
	하부구조		64.7~100.1	a	93.0~98.0	a	
종합 평가	• 기 점검결과와 비교 검토한 결과 공용년수 증가에 의한 구조물의 내구성 저하는 발생하지 않은 상태로 평가됨						

39.5 상태평가

시설물의 상태평가는 재료시험 및 외관조사에 의해 시설물의 각 부재로부터 발견된 상태변화(결함, 손상, 열화)를 근거로 하여 『시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침 (안전점검·진단 편 -2024. 12.)』의 상태평가 기준에 따라 실시한다. 정밀안전점검의 상태평가 기준은 시설물의 전체 부재에 대하여 외관조사망도를 작성하여 부재별로 상세히 상태평가를 실시하며, 책임기술자가 시설물 전체에 대한 상태평가 결과를 결정하게 된다.

39.5.1 시설물 전체 상태평가 결과

가. 상태평가 결과

현장조사 및 시험결과에 의한 상태평가를 수행한 결과, 구조물에 영향을 미칠만한 손상은 조사되지 않은 상태로서 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인 ‘B등급’으로 산정되었다.

부재별 손상에 대한 상태평가 상세 내용은 ‘부록. 상태평가 결과 자료’에 수록하였다.

【표 39.5.1】 상태평가 결과표

부재의 분류			상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화	
													상부	하부
S1	A1	PSC Beam	b	a	b	a	a	c	b	c	b	q	—	—
S2	P1	PSC Beam	b	a	b	a	a	b	—	c	b	q	—	—
S3	P2	PSC Beam	a	a	a	a	a	c	c	c	b	q	a	a
S4	P3	PSC Beam	b	b	a	a	c	c	—	a	b	q	—	—
S5	P4	PSC Beam	b	b	a	a	c	b	—	c	b	q	—	—
S6	P5	PSC Beam	b	b	a	a	c	c	c	a	b	q	—	—
S7	P6	PSC Beam	b	b	a	a	a	b	—	a	b	q	a	a
S8	P7	PSC Beam	a	b	a	a	c	b	b	c	b	q	—	—
S9	P8	PSC Beam	b	a	a	a	a	c	—	c	b	q	—	—
	A2	PSC Beam							c	c	b	q		—
평균			0.178	0.156	0.122	0.100	0.233	0.311	0.320	0.310	0.200	—	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	—	4	3
(평균×가중치) /가중치합			0.032	0.031	0.006	0.007	0.007	0.006	0.029	0.028	0.040	—	0.004	0.003
													0.193	
													B	

■ 결함도 범위 : $0.130 \leq \text{결함도지수}(0.193) < 0.260$

나. 공중이 이용하는 부위 상태평가

① 추락방지시설

추락방지시설에 손상 및 결함 등이 없는 최상의 상태인 “a” 로 평가됨.

기준	상태기준 설명
a	○손상 및 결함 등이 없는 최상의 상태
b	○추락방지시설에 경미한 결함 및 파손이 발생하였으나, 기능에는 문제가 없으며 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰하고 보수 여부를 결정해야 하는 상태
c	○추락방지시설에 결함 및 파손으로 인하여 기능에 일부 문제가 발생하여 간단한 보수가 필요한 상태
d	○고정부 및 연결부 파손 등으로 인해 추락방지시설의 전도 및 이탈이 발생 할 수 있어 즉각적인 보수·보강이 필요한 상태
e	○추락방지시설의 전반적 기능저하로 사용자의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지해야 하는 상태

② 도로포장

포장의 결포장상태가 최상으로 차량의 주행에 문제가 없는 상태 “a” 등급으로 평가됨.

기준	상태기준 설명
a	○포장상태가 최상으로 차량의 주행에 문제가 없는 상태
b	○포장의 결함 및 파손이 미미하게 발생된 상태로 차량주행에 문제는 없으며 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰하고 보수 여부를 결정하여야 하는 상태
c	○포장 결함 및 파손이 차량에 직접적인 파손을 유발할 정도는 아니나 차량 운전자에게 불쾌감을 유발할 수 있어 간단한 보수가 필요한 상태
d	○깊이 8cm이상의 포트홀에 의해 차량에 심각한 손상이 발생할 수 있어 즉각적인 보수가 필요한 상태 ○배수불량으로 인한 주행차로 상시 물고임으로 통행차량의 안전성 저하가 우려되는 상태
e	○도로포장 결함 및 파손 정도가 심각하고 차량주행이 불가하여 차량통행 제한 및 사용금지가 필요한 상태

③ 도로부 신축이음부

신축이음 본체의 유간사이 이물질로 기능불량, 고무판 마모, 국부적인 부식 등의 열화가 발생한 상태 또는 후타재의 균열이 50cm이하의 간격으로 발생하거나, 국부적인 박리, 박락, 파손이 발생하여 간단한 보수가 필요한 상태 “c” 로 평가됨.

기준	상태기준 설명
a	○ 신축이음부에 손상이 없는 상태
b	○ 신축이음 본체의 토사 및 이물질 퇴적, 고무판 노후, 후타재의 미세균열이 발생된 상태로 기능발휘에는 지장이 없으며 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰하고 보수 여부를 결정하여야 하는 상태
c	○ 신축이음 본체의 유간사이 이물질로 기능불량, 고무판 마모, 국부적인 부식 등의 열화가 발생한 상태 또는 후타재의 균열이 50cm이하의 간격으로 발생하거나, 국부적인 박리, 박락, 파손이 발생하여 간단한 보수가 필요한 상태
d	○ 신축유간 밀착으로 인한 거동불량 또는 신축유간이 넓어 차량통행에 지장을 초래할 수 있어 교체가 필요한 상태 ○ 신축이음의 파손 상태가 심각하여 차량통행 시 충격이 발생하는 등 긴급한 보수·보강이 필요한 상태
e	○ 신축이음부 본체 탈락으로 차량주행 시 파손을 유발하거나, 주행 중 사고의 원인이 될 수 있는 상태

④ 환기구 등의 덮개

미설치된 상태로 평가불가.

기준	상태기준 설명
a	○ 환기구 등의 덮개가 최상의 상태
b	○ 덮개 등(지지구조 철물, 연결재, 걸침턱 등)에 결함 및 파손 등이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없고 기능성에 문제가 없는 상태 ○ 기능성에 문제가 없어 결함 및 파손에 대해 지속적 관찰이 필요한 상태
c	○ 덮개 등(지지구조 철물, 연결재, 걸침턱 등)에 결함 및 파손 등으로 기능에 일부 문제가 발생하여 보수가 필요한 상태
d	○ 덮개 등(지지구조 철물, 연결재, 걸침턱 등)에 결함 및 파손 등으로 기능이 상실되어 국부적인 교체 및 보강이 필요한 상태
e	○ 결함 및 파손 정도가 심각하거나 덮개 등이 탈락된 상태

다. 시설물 전체 상태평가 결과

【표 39.5.2】 시설물 전체 상태평가 결과표

구 분	환산 결합도점수	상태평가 등급	연장 (m)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결합도점수 X 연장비
일광IC교(울산)	0.193	B	315.00	3	945.00	1.000	0.193
합계(Σ)			315.00	3	945.00	1.000	0.193
1. 평가지수 =							0.193
2. 상태평가결과 =							B

39.5.2 상태평가 결과요약

【표 39.5.2】 상태평가 결과 요약

구조물명	상태평가 결과		비고
	환산결합도점수	기준	
일광IC교(울산)	0.193	B	
검토의견	•일광IC교(울산)의 외관조사 및 내구성조사에 의한 상태평가 결과는 “B” 로 평가됨		

39.5.3 기 점검 결과와의 비교

【표 39.5.3】 전회 정밀안전점검과 상태평가 결과 비교·분석


구 분	2023년 정밀안전점검	2025년 정밀안전점검
환산결합도 점수	0.224	0.193
상태평가결과	B	B
총 평	- 금회 정밀안전점검 결과, 일광IC교(울산)의 상태평가 결과는 “B” 로 산정되었다. - 전회(2023년) 정밀안전점검과 비교·분석한 결과, 환산결합도 점수가 0.224에서 0.193로 0.031 감소하였으며, 상태평가 등급은 “B” 로 동일하게 평가되었다. - 환산결합도 변동의 주요 원인은 금회 정밀안전점검에서 주요부재 및 보조부재에 대한 보수가 실시되어 전체 환산결합도 점수가 증가한 것으로 판단된다.	

39.6 종합평가 및 안전등급 지정

39.6.1 종합평가 결과 산정방법

외관조사에 따른 상태평가등급과 안전성 검토에 근거한 안전성평가등급 중 낮은 등급을 시설물의 종합평가등급으로 결정한다.

■ 종합평가 등급=MIN(상태평가 결과, 안전성 평가 결과)

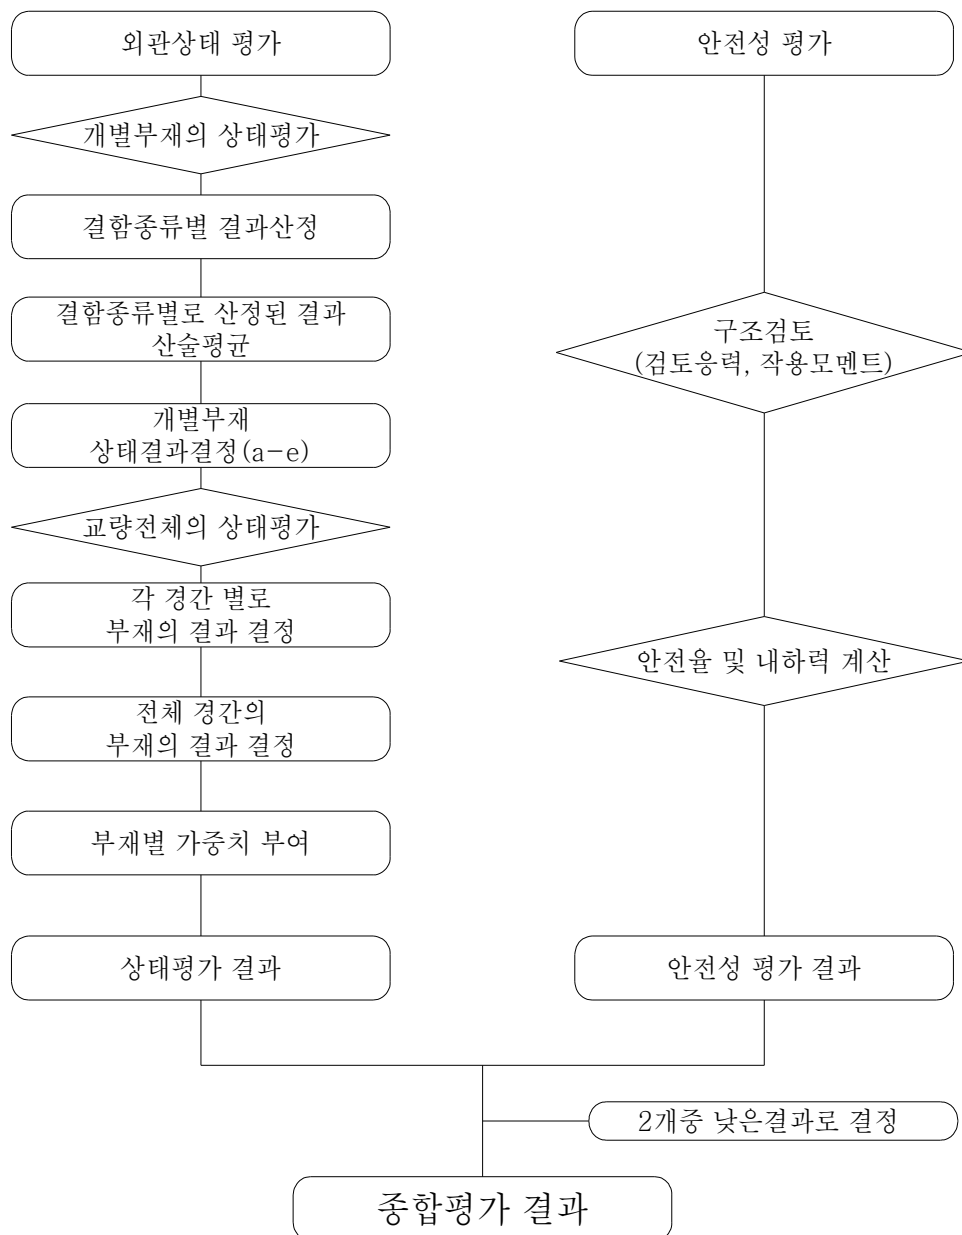

【그림 39.6.1】 종합평가 결과 산정절차

39.6.2 종합평가 결과

본 과업에서는 안전성평가를 실시하지 않았으므로, 외관조사 및 시험에 의한 상태평가 결과를 검토하여 종합평가 결과는 “B” 로 평가되었다.

【표 39.6.1】 종합평가 결과

구조물명	상태평가 결과		안전성평가 결과		종합평가 결과
	환산결함도점수	기준	S · F	기준	
일광IC교(울산)	0.193	B	—	—	B
종합평가	•외관조사 및 내구성조사에 의한 상태평가 결과는 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 “B” 로 평가됨 •종합평가 결과, “B” 로 평가됨				

39.6.3 안전등급 지정

종합평가 결과에 따른 본 시설물의 안전등급은 『보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태』인 “B등급” 으로 지정하였다.

【표 39.6.2】 안전등급 지정

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나, 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물 안전에 위협이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

39.7 보수·보강 및 유지관리방안

39.7.1 보수·보강 방안

【표 39.7.1】 손상별 보수·보강 방안

구분	손상 내용	단위	물량	개소	보수방안	우선순위
바닥판하면	균열(0.3mm미만)	m	18.60	16	표면처리	3순위
	망상균열	m ²	30.60	17	표면처리	3순위
	균열부 백태	m ²	0.04	2	표면처리	3순위
	파손, 층분리	m ²	0.29	2	단면보수	2순위
	파손(협착)	m ²	0.10	1	절삭	1순위
거더	파손, 박락	m ²	0.17	9	단면보수	2순위
	재료분리	m ²	2.80	2	단면보수	2순위
가로보	재료분리	m ²	0.10	2	단면보수	2순위
교대	균열(0.3mm미만)	m	3.10	4	표면처리	3순위
	들뜸	m ²	0.09	1	단면보수	2순위
	균열부 백태	m ²	0.02	1	표면처리	3순위
	실링재 파손	m	4.80	1	주의관찰	—
	표면오염	m ²	10.20	7	주의관찰	—
	채수흔적	m ²	0.06	1	주의관찰	—
교각	균열(0.3mm미만)	m	55.40	40	표면처리	3순위
	굽힘, 파손	m ²	0.10	2	단면보수	2순위
	망상균열	m ²	58.25	23	표면처리	3순위
	표면오염	m ²	30.30	12	주의관찰	—
교량받침	몰탈균열(0.3mm미만)	m	7.20	36	표면처리	3순위
	Plate 부식	EA	96.00	96	재도장	3순위
	스토퍼 밀립	EA	1.00	1	주의관찰	—
	스토퍼 밀착	EA	20.00	20	주의관찰	—
	탄성패드 밀립	EA	49.00	49	주의관찰	—
신축이음	고무재 파손	m	2.00	2	주의관찰	—
	본체 부식	m	3.00	2	주의관찰	—
	후타재 균열	m	11.80	13	주의관찰	—
	후타재 망상균열	m ²	0.50	1	주의관찰	—
	유간 토사퇴적	m	6.00	5	주의관찰	—
	하부누수	EA	4.00	2	주의관찰	—
	차수판 미설치	EA	1.00	1	주의관찰	—
	차수판 볼트탈락	EA	11.00	11	주의관찰	—
	차수판 변형	EA	1.00	1	주의관찰	—
배수시설	배수관 연결부 누수	EA	1.00	1	정비	3순위
	배수관 변형	EA	1.00	1	주의관찰	—
	배수관 부식	EA	2.00	2	주의관찰	—
	배수관 길이부족	EA	1.00	1	정비	3순위
방호벽 및 중분대	균열(0.3mm미만)	m	625.90	302	표면처리	3순위
	균열(0.3mm이상)	m	3.40	5	주입보수	3순위
	망상균열	m ²	49.57	58	표면처리	3순위
	균열부 백태	m ²	0.50	3	표면처리	3순위
	백태	m ²	0.30	1	표면처리	3순위
	철근노출	m ²	0.06	1	단면보수(방청)	2순위
	표면오염	m ²	0.10	1	주의관찰	—
	방음판 고정대파손	m	3.30	4	주의관찰	—
	방음판 고정대부식	m ²	0.30	1	주의관찰	—
	방음판 파손	m ²	0.24	3	주의관찰	—

39.7.2 개략공사비

【표 39.7.2】 개략공사비

구 분	손상내용	보수방안	손상물량	보수물량	단위	단가 (천원)	개략공사비 (천원)	우선 순위
바닥판 하면	균열(0.3mm미만)	표면처리	18.60	6.98	m²	299	2,087	3순위
	망상균열	표면처리	30.60	45.90	m²	299	13,724	3순위
	균열부 백태	표면처리	0.04	0.06	m²	299	18	3순위
	파손, 층분리	단면보수	0.29	0.43	m²	1,152	495	2순위
	파손(협착)	절삭	0.10	1	식	17,000	17,000	1순위
거더	파손, 박락	단면보수	0.17	0.26	m²	1,152	300	2순위
	재료분리	단면보수	2.80	4.20	m²	1,152	4,838	2순위
가로보	재료분리	단면보수	0.10	0.15	m²	1,152	173	2순위
교대	균열(0.3mm미만)	표면처리	3.10	1.16	m²	250	290	3순위
	들뜸	단면보수	0.09	0.14	m²	960	134	2순위
	균열부 백태	표면처리	0.02	0.03	m²	250	8	3순위
교각	균열(0.3mm미만)	표면처리	55.40	20.78	m²	250	5,195	3순위
	굽힘, 파손	단면보수	0.10	0.15	m²	960	144	2순위
	망상균열	표면처리	58.25	87.38	m²	250	21,845	3순위
교량받침	몰탈균열(0.3mm미만)	표면처리	7.20	2.70	m²	250	675	3순위
	Plate 부식	채도장	96.00	96.00	EA	415	39,840	3순위
배수시설	배수관 연결부 누수	정비	1.00	1.00	EA	577	577	3순위
	배수관 길이부족	정비	1.00	1.00	EA	577	577	3순위
방호벽 및 중분대	균열(0.3mm미만)	표면처리	625.90	234.71	m²	250	58,678	3순위
	균열(0.3mm이상)	주입보수	3.40	5.10	m	187	954	3순위
	망상균열	표면처리	49.57	74.36	m²	250	18,590	3순위
	균열부 백태	표면처리	0.50	0.75	m²	250	188	3순위
	백태	표면처리	0.30	0.45	m²	250	113	3순위
	철근노출	단면보수(방청)	0.06	0.09	m²	1,114	100	2순위
개략 공사비 (천원)	구분	1순위		2순위		3순위		
	순공사비	17,000		6,184		163,359		
	재경비 (순공사비의 50%)	8,500		3,092		81,680		
	합계	25,500		9,276		245,039		
개략공사비 총계(천원)		279,815						

주1) 보수물량은 손상물량에 50%를 할증하였음.

주2) 0.3mm미만 균열보수는 손상물량(m)×0.25(m)를 하여 면적(m²)으로 산출하였음.

39.7.3 유지관리방안

본 시설물에 대한 정밀안전점검 결과에 따라, 향후 유지관리 시 교량의 안전성, 사용성 및 내구성 차원에서 중점적으로 관찰하고 유의하여야 할 중점유지관리 항목을 설정하여 다음 표와 같이 제시하였다.

【표 39.7.3】 중점유지관리 항목

부재구분	중 점 사 항
교면포장	• 교면포장 손상여부 점검(주행성 중심) • 기존 손상 진전 및 보수여부 확인
방호벽	• 방호벽 및 방음벽 손상여부 점검 • 기존 손상 진전 및 보수여부 확인
배수시설	• 배수구 막힘 여부 점검(발생여부 점검) • 기존 손상 진전 및 보수여부 확인
바닥판	• 바닥판하면 손상여부 점검(발생여부 점검) • 기존 손상 진전 및 보수여부 확인
거더 및 가로보	• 거더 및 가로보 손상여부 점검(발생여부 점검) • 기존 손상 진전 및 보수여부 확인
교량받침	• 교량받침 손상여부 점검(발생여부 점검) • 기존 손상 진전 및 보수여부 확인 • 이동 여유량 지속적 관리
신축이음장치	• 신축이음 손상여부 점검(발생여부 점검) • 기존 손상 진전 및 보수여부 확인 • 이동 여유량 지속적 관리
하부구조	• 하부구조 손상여부 점검(발생여부 점검) • 기존 손상 진전 및 보수여부 확인

◎ 부재별 중점점검 손상

① 바닥판하면 파손 - 진전 여부확인	② 바닥판하면 박락(협착) - 진전 여부확인	③ 거더 박락 - 진전 여부확인
④ 교대 균열부 백태 - 진전 여부확인	⑤ 교량받침 탄성패드 밀림 - 진전 여부확인	⑥ 신축이음 본체 부식 - 진전 여부확인

39.8 종합결론

본 시설물은 울산광역시 울주군 온양읍 운화리 969에 위치한 교량으로 총 연장 315.0m, 폭 15.75m의 PSC Beam Girder 교량으로, 2008년도에 준공되어 약 17년간 공용중인 교량 구조물이며, 시공자료 분석을 포함, 현장외관조사 및 시험, 상태평가 등을 통한 종합결론을 요약하면 다음과 같다.

39.8.1 종합결론

가. 현장조사 및 시험

1) 바닥판하면

- 바닥판하면에서 조사된 균열(0.3mm미만), 망상균열, 균열부 백태의 경우 건조수축 및 거푸집 조기탈거, 온도변화, 습기흡착, 우수유입 등 복합적인 원인에 의한 손상으로 판단되며, 구조적인 영향을 미치는 손상은 아니나 부재의 내구성 확보 차원의 표면처리 등의 적절한 보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 사료된다.
- 조사된 파손, 층분리의 경우 다짐부족, 거푸집 조기 탈거 등에 의한 손상으로 구조적인 영향을 미치는 손상은 아니나 부재의 내구성을 확보하고 손상의 진전을 방지하는 차원의 단면보수 등 적절한 보수가 필요할 것으로 사료된다.
- 조사된 파손(협착)의 경우 하절기 온도 상승에 따른 신장 여유량 부족으로 발생한 손상으로 손상 진전시 콘크리트 단면손실, 신축이음 파손 등이 발생할 수 있으므로 협착부에 대한 바닥판 절단 등의 적절한 보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 사료된다.

2) PSC Beam Girder

- 거더에서 조사된 파손은 인양홀 주변에 발생한 손상으로 거더 거치시 시공 부주의에 의한 손상으로 판단되며, 주부재인 거더의 내구성 저하방지를 위해 단면보수 등의 보수가 필요하다.
- 조사된 박락은 시공 부주의, 외부충격 등에 의한 손상으로 판단되며, 주부재인 거더의 내구성 저하방지를 위해 단면보수 등의 보수가 필요하다.
- 조사된 재료분리는 시공 부주의, 다짐부족 등에 의한 손상으로 판단되며, 주부재인 거더의 내구성 저하방지를 위해 단면보수 등의 보수가 필요하다.

3) 가로보

- 가로보에서 조사된 재료분리의 경우 시공초기 다짐부족, 거푸집 조기탈거 등에 의한 손상으로

로 판단되며, 구조적인 손상은 아니나 내구성 확보 차원의 단면보수 등 적절한 보수가 필요할 것으로 사료된다.

4) 교대

- 교대에서 조사된 균열(0.3mm미만), 균열부 백태의 경우 건조추축, 거푸집 조기탈거, 습기흡착, 우수유입 등의 원인에 의한 손상으로 판단되며, 구조적인 영향을 미치는 손상은 아니나 손상의 진전방지 및 내구성 확보차원의 표면처리 등의 적절한 보수가 필요할 것으로 사료된다.
- 조사된 들뜸의 경우 시공 초기 다짐부족, 거푸집 조기탈거 등의 원인에 의한 손상으로 판단되며, 구조적인 영향을 미치는 손상은 아니나 손상의 진전방지 및 내구성 확보차원의 단면보수 등의 적절한 보수가 필요할 것으로 사료된다.
- 조사된 체수흔적, 표면오염의 경우 신축이음 하부 우수유입, 습기흡착 등의 원인에 의한 손상으로 판단되며, 구조적인 영향을 미치는 손상이 아니므로 주의관찰 후 손상 진전시 적절한 보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 사료된다.
- 조사된 실링재 파손의 경우 공용연수 증가 등의 원인에 의한 손상으로 판단되며, 구조적인 영향을 미치는 손상은 아니므로 주의관찰 후 손상 진전시 적절한 보수가 필요할 것으로 사료된다.

5) 교각

- 교각에서 조사된 균열, 망상균열의 경우 건조수축, 온도변화, 거푸집 조기탈거, 공용기간 증가에 따른 외기 노출 등의 복합적인 원인에 의한 손상으로 시설물에 영향을 미치는 구조적인 손상은 아닌 것으로 판단되며, 내구성 확보 차원의 표면처리 등의 적절한 보수를 실시하는 것이 바람직하다.
- 조사된 굽힘, 파손의 경우 외부충격, 시공초기 다짐미흡 및 손상부 우수유입 등 복합적인 원인으로 인한 손상으로 구조적인 영향을 미치는 손상은 아니나 내구성 확보 차원의 단면보수 등의 적절한 보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 사료된다.
- 조사된 표면오염의 경우 신축이음 하부 누수에 의한 손상으로 시설물에 영향을 미치는 구조적인 손상이 아닌 것으로 판단되며, 주의관찰 후 손상 진전시 적절한 보수를 실시하는 것이 바람직하다.

6) 기초

- 일광IC교(울산)의 기초는 교대 A1,2 강관파일기초, 교각 P1~8 직접기초로 시공되어 있으며, 현재 매립되어 있는 상태로 현장조사는 불가하다.

7) 교량받침

- 교량받침에 조사된 몰탈 균열(0.3mm미만)의 경우 건조수축 및 거푸집 조기탈거, 온도변화 등 복합적인 원인에 의한 손상으로 시설물에 영향을 미치는 구조적인 손상은 아닌 것으로 판단되며, 내구성 확보 차원의 표면처리 등의 보수를 실시하는 것이 바람직하다.
- 조사된 Plate 부식의 경우 공용기간 증가로 인한 도장미흡부 습기흡착 등에 의한 손상으로 부재의 내구성 확보 차원의 재도장 등 적절한 보수조치를 실시하는 것이 바람직할 것으로 사료된다.
- 조사된 스토퍼 밀림, 스토퍼 밀착, 탄성패드 밀림의 경우 시공초기 거더 거치 및 바닥판 타설시 탄성패드 유동, 플레이트-탄성패드 마찰력부족 및 감소, 시공오차 등 복합적인 원인에 의한 손상으로 금회 점검시 스토퍼 밀림이 추가로 발생되지 않은 상태이며, 기존에 스토퍼가 설치되어 있는 상태이다. 상기 손상은 주기적인 점검을 통한 유지관리를 실시하고 손상의 진전시 적절한 보수를 실시하는 것이 바람직하다고 판단된다.
- 연단거리 측정 결과, 전 개소 모두 실측 연단거리가 계산 연단거리를 상회하고 있는 것으로 측정되어 설계기준을 만족하고 있는 것으로 검토되었다.
- 계산여유량과 실측여유량의 비교·검토결과 가동여유량이 충분한 것으로 조사되었으며, 교량 받침의 이탈 가능성은 없는 상태로 판단된다.

8) 신축이음장치

- 신축이음에서 조사된 고무재파손, 후타재 균열, 망상균열의 경우 시공시 다짐불량, 차량 통행 하중 및 충격, 공용기간 증가 등으로 인한 손상으로 판단되며, 손상의 정도가 차량의 주행성에 영향을 미치는 상태는 아니므로 즉각적인 보수를 실시하기 보다는 주기적인 점검을 통한 유지관리를 실시한 후 손상의 진전시 일괄보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 사료된다.
- 조사된 차수판 볼트탈락, 차수판 미설치, 차수판 변형, 유간 토사퇴적, 본체 부식의 경우 공용기간 증가, 우수유입 등 복합적인 원인에 의한 손상으로 주의관찰 후 적절한 보수를 실시하는 것이 바람직하다.
- 조사된 하부누수의 경우 유간 본체 고무재 파손 및 열화 등에 의한 손상으로 현재 누수량이 미소하여 주의관찰 후 본체 손상 심화시 신축이음 교체를 실시하는 것이 바람직할 것으로 사료된다.
- 신축이음장치에 대한 실측유간은 바닥판, 거더, 신축이음장치 유간에 대하여 수축 및 신장여유량 검토를 실시하였고, 측정일 온도는 15.6℃(04월 21일)로써 이때 측정유간은 0~186mm 범위로 나타났다. A1 신축이음, 바닥판, A2 바닥판 측정유간은 0~5mm로 하절기 온

도상승에 따른 신장 여유량이 1.8~6.8mm 부족한 것으로 검토되었다. 기존에 바닥판 협착으로 단부 파손(A2)이 발생한 것으로 조사되었으며, 바닥판은 하절기 온도상승에 따른 신장여유량 확보를 위한 보수(절삭)를 실시하는 것이 바람직할 것으로 사료된다.

9) 교면포장

- 교면포장은 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

10) 배수시설

- 배수시설에서 조사된 배수관 연결부 누수의 경우 이물질 퇴적에 의한 손상으로 판단되며, 원활한 배수처리 및 추가 손상 방지를 위한 정비 등의 보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 판단된다
- 조사된 길이부족 경우 외부충격, 시공미흡에 의한 손상으로 판단되며, 원활한 배수처리 및 하부 토사유실 방지를 위한 정비 등의 보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.
- 조사된 배수관 부식, 변형의 경우 누수에 의한 손상으로 판단되며, 손상 정도가 경미하여 주의관찰 후 손상 진전 시 보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 판단된다

11) 난간 및 연석(방호벽 및 중분대)

- 방호벽에서 조사된 균열(0.3mm미만, 이상), 망상균열, 균열부 백태, 백태의 경우 건조수축 및 거푸집 조기 탈거, 온도변화, 습기흡착, 외기노출 등 복합적인 원인에 의한 손상으로 시설물에 구조적인 영향을 미치는 손상은 아닌 것으로 판단되며, 내구성 확보 차원의 주입보수, 표면처리 등의 보수를 실시하는 것이 바람직하다.
- 조사된 철근노출의 경우 다짐부족, 거푸집 조기 탈거, 피복부족 등 복합적인 원인에 의한 손상으로 시설물에 구조적인 영향을 미치는 손상은 아닌 것으로 판단되며, 내구성 확보 차원의 단면보수(방청) 등의 보수를 실시하는 것이 바람직하다.
- 조사된 방음판 고정대파손, 방음판 고정대부식, 방음판 파손의 경우 공용기간 증가, 외부충격, 우수유입 등에 의한 손상으로 주의관찰 후 손상의 진전시 적절한 보수를 하는 것이 바람직할 것으로 사료된다.
- 조사된 표면오염의 경우 습기흡착 외기노출 등 복합적인 원인에 의한 손상으로 주의관찰 후 손상 진전시 적절한 보수를 실시하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.

12) 교량 점검시설

- 교량 점검시설은 손상이 없는 양호한 상태이다.

13) 공중이 이용하는 부위

- 공중이 이용하는 부위중 추락방지시설은 방호벽, 도로포장, 도로부 신축이음부는 본문의 교면포장, 신축이음장치에 기입된 내용으로 대체하였으며, 환기구 등의 덮개는 미설치된 상태이다.

14) 내구성조사

- 반발경도법에 의한 압축강도 측정결과 상부구조(바닥판 하면) 30.4~31.2MPa, 하부구조(교대) 27.5~27.6MPa, 하부구조(교각) 27.9~28.7MPa로 측정 되었으며, 설계기준 압축강도(바닥판 하면: 27.0MPa, 교대: 24.0MPa, 교각: 24.0MPa)를 전반적으로 상회하여 콘크리트의 강도상태는 양호한것으로 확인된다. 또한 하부구조에서 진행한 비건전부의 측정강도가 설계기준 압축강도를 상회하고, 건전부 대비 96.1%이상으로 콘크리트의 강도는 양호한 상태로 판단된다. 따라서, 금회 시험을 실시한 콘크리트 강도는 공용년수 경과에 따른 강도 저하가 발생되지 않은 것으로 판단된다.
- 탄산화 깊이 측정결과, 상부구조 탄산화깊이는 2.5~6.0mm, 하부구조 탄산화깊이는 6.5~8.0mm로 측정되었으며, 잔여깊이가 30mm이상을 확보하고, 세부지침 지침기준 "a"로 평가 되어 탄산화에 따른 철근의 부식발생 영향은 없는 것으로 판단된다.

나. 상태평가 결과

- 금회 정밀안전점검 결과, 일광IC교(울산)의 상태평가 결과는 “B” 로 산정되었다.
- 전회(2023년) 정밀안전점검과 비교·분석한 결과, 환산결함도 점수가 0.224에서 0.193로 0.031 감소하였으며, 상태평가 등급은 “B” 로 동일하게 평가되었다.
- 환산결함도 변동의 주요 원인은 금회 정밀안전점검에서 주요부재 및 보조부재에 대한 보수가 실시되어 전체 환산결함도 점수가 증가한 것으로 판단된다.

다. 결론

- 금회 정밀안전점검 결과를 바탕으로 일광IC교(울산)에 발생한 손상의 진전을 방지하고 보수를 통한 구조물의 내구성 확보를 위한 적절한 조치가 필요하다.
- 이상과 같이 자료조사, 외관조사, 내구성 조사 등의 결과를 분석하여 평가된 구조물의 상태평가 결과를 종합적으로 평가한 안전등급은 「기능 발휘에는 지장이 없으나 경미한 손상, 결함, 열화 등이 발생하여 내구성 증진을 위해 부분적으로 보수가 필요한 상태」인 「B」 등급

으로 평가되었다. 구조적인 손상 및 결함은 없는 것으로 판단되어 별도의 정밀안전진단은 필요 없을 것으로 판단되며, 본 보고서에 제시된 방안으로 보수를 시행하고 지속적인 유지관리를 실시한다면 구조물의 사용성을 확보하는데 문제가 없을 것으로 사료된다.

39.8.2 종합결론, 정밀안전진단 및 사용제한의 필요성 여부

- 대상 시설물에 대한 정밀안전점검 결과, 국부적으로 손상이 발생하였으나 시설물의 전반적인 안전성 및 기능성에는 특별한 문제가 없는 상태로서 주기적인 점검을 통한 관리를 시행한다면 대상시설물의 사용성은 확보될 수 있을 것으로 판단된다.
- 대상 시설물은 금회 점검결과, 정밀안전진단 및 사용제한이 필요치 않다.

39.8.3 유지관리 시 특별한 관리가 요구되는 사항

- 상부구조 바닥판하면 파손, 박락(협착), 거더 박락, 교대 균열부 백태, 교량받침 탄성패드 밀림, 신축이음 본체 부식은 주기적인 점검을 실시하는 유지관리가 필요하다.

39.8.4 기타 필요한 사항

- 시설물의 안전성 유지는 점검 당시에는 양호한 상태로 존재하여도, 이후의 유지관리 상태 및 예기치 않던 외적요인에 의해 잔존해 있던 위험요소가 일시적으로 노출되어 안전성에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 점검 등의 유지관리를 통해 기능성과 안전성을 유지하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

