
8. 도개교

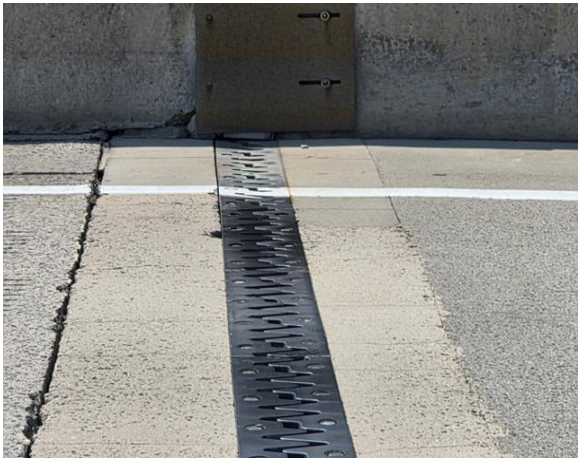
전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교대
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교각	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S1	위 치	방호벽 상주방향 S2
현 황	망상균열(A=3.0m×2.0m)	현 황	균열부 백태(A=0.2m×1.0m)
			
위 치	중분대 상주방향 S9	위 치	중분대 영천방향 S2
현 황	파손(A=0.1m×0.1m)	현 황	균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	방호벽 영천방향 S5	위 치	신축이음 상주방향 A1
현 황	망상균열(A=20.0m×1.0m)	현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)

전경 및 손상현황 사진

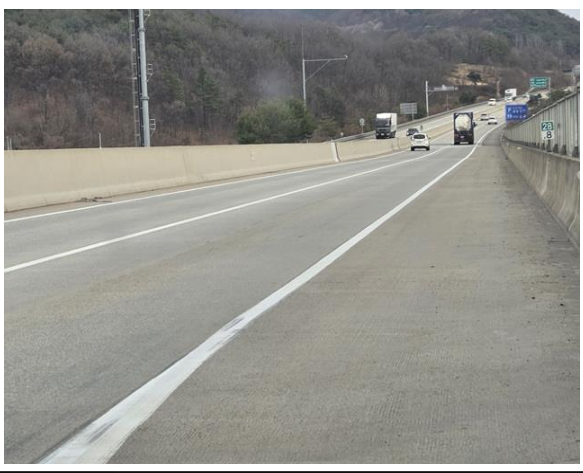
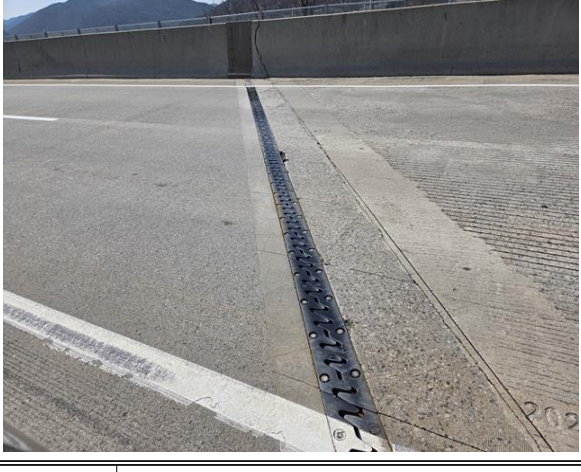
			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	신축이음 영천방향 A1
현 황	후타재 파손(A=0.1m×0.1m)	현 황	후타재 망상균열(A=0.5m×2.0m)
			
위 치	신축이음 영천방향 P3	위 치	교량받침 A1-SH5
현 황	후타재 파손 보수	현 황	Plate 부식
			
위 치	교량받침 A2-SH6	위 치	교량받침 A2-SH8
현 황	무수축물탈 균열(Cw<0.3mm)	현 황	받침콘크리트 균열(Cw<0.3mm)

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 S3	위 치	거더 S1-G1
현 황	파손 ($A=0.5\text{m} \times 0.3\text{m}$)	현 황	인양홀 파손 ($A=0.2\text{m} \times 0.2\text{m}$)
			
위 치	교대 A1	위 치	교대 A1
현 황	백태 ($A=0.5\text{m} \times 2.5\text{m}$)	현 황	법면 블록밀림 ($L=15.0\text{m}$)
			
위 치	교대 A1	위 치	교각 P3
현 황	법면 슛크리트 균열 ($L=5.0\text{m}$)	현 황	망상균열 보수

9. 신계교

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장	위 치	주형(바닥판하면)
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교대	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S5	위 치	교면포장 상주방향 S5
현 황	접속도로 파손 (A=1.0m×0.5m)	현 황	균열 (L=20.0m)
			
위 치	중분대 상주방향 S3	위 치	방호벽 상주방향 S4
현 황	파손 (A=0.2m×1.5m)	현 황	균열부백태 (A=0.5m×1.0m)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A1
현 황	본체단차 (L=10.0m)	현 황	후타재 파손 (A=0.2m×0.3m)

전경 및 손상현황 사진

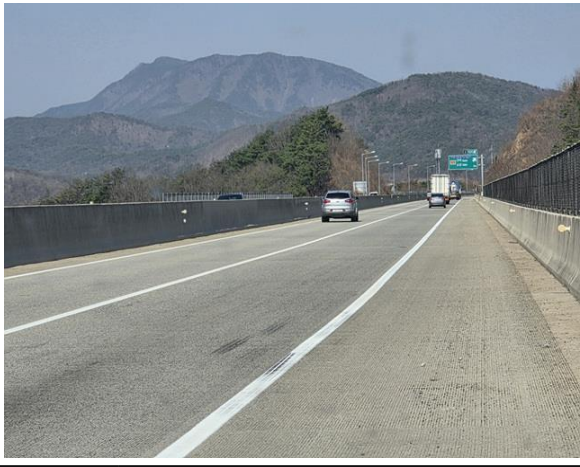
			
위 치	바닥판하면 S1	위 치	바닥판하면 S3
현 황	파손 및 철근노출 보수	현 황	균열($C_w \geq 0.3\text{mm}$)
			
위 치	바닥판하면 S3	위 치	바닥판하면 S4
현 황	백테 ($A=0.3\text{m} \times 0.3\text{m}$)	현 황	바리 보수
			
위 치	가로보 S1-G1~2	위 치	교량받침 P3-SH1
현 황	균열($C_w < 0.3\text{mm}$)	현 황	무수축물탈 균열($C_w < 0.3\text{mm}$)

전경 및 손상현황 사진

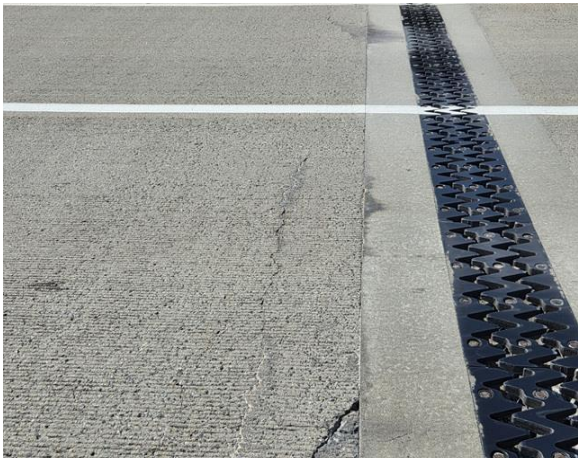
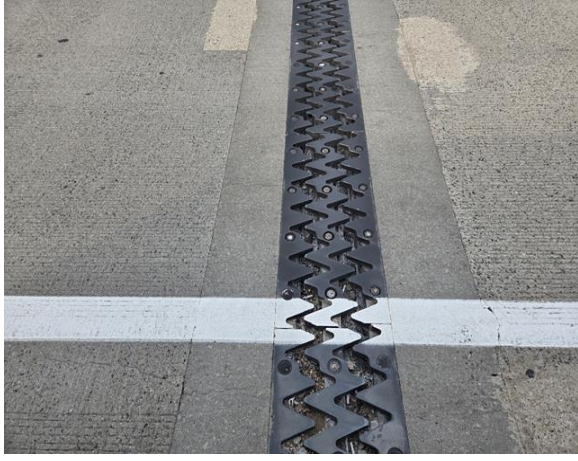
			
위 치	교량받침 P3-SH7	위 치	교대 A1
현 황	Plate 부식	현 황	균열($C_w < 0.3\text{mm}$) 보수
			
위 치	교대 A2	위 치	교각 P4
현 황	균열($C_w < 0.3\text{mm}$)	현 황	망상균열 보수
			
위 치	교각 P4	위 치	배수시설 영천방향 S4
현 황	균열($C_w < 0.3\text{mm}$)	현 황	그레이팅 파손

10. 산호교

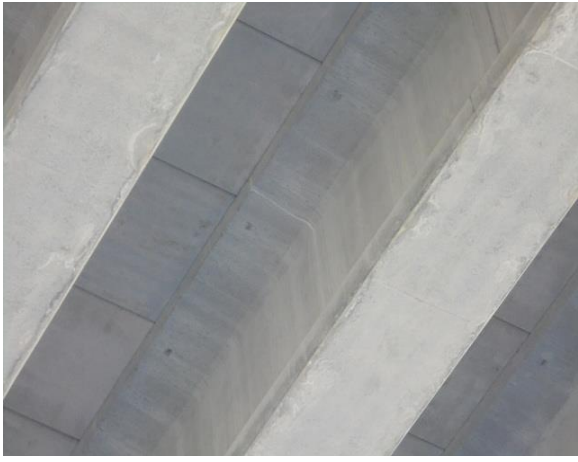
전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장	위 치	배수시설
현 황	전경	현 황	배수구 전경
			
위 치	주형(바닥판하면)	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량 받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S4	위 치	교면포장 상주방향 S9
현 황	균열(L=10.0m)	현 황	접속부 파손(A=0.5m×5.0m)
			
위 치	중분대 상주방향 S4	위 치	중분대 영천방향 S2
현 황	중분대 파손(A=2.0m×1.0m)	현 황	균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 P3
현 황	후타재 파손(A=0.1m×0.2m)	현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)

전경 및 손상현황 사진

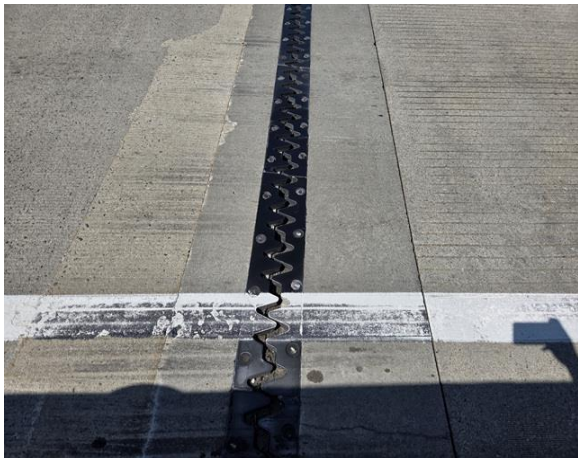
			
위 치	교량받침 상주방향 A2-SH5	위 치	바닥판하면 영천방향 S9
현 황	받침콘크리트 철근노출(부식) (A=0.1m×0.1m)	현 황	파손 (A=0.2m×0.5m)
			
위 치	거더 상주방향 S8-G1	위 치	교대 상주방향 A1
현 황	균열부백태 (A=0.1m×0.5m)	현 황	누수흔적 (A=0.5m×0.5m)
			
위 치	교각 영천방향 P6	위 치	배수시설 상주방향 S8
현 황	균열 (Cw<0.3mm)	현 황	그레이팅 파손

11. 오로교

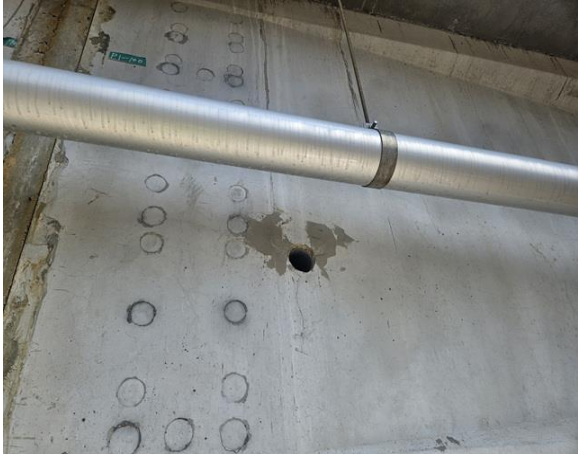
전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장	위 치	주형(바닥판하면)
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교대	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

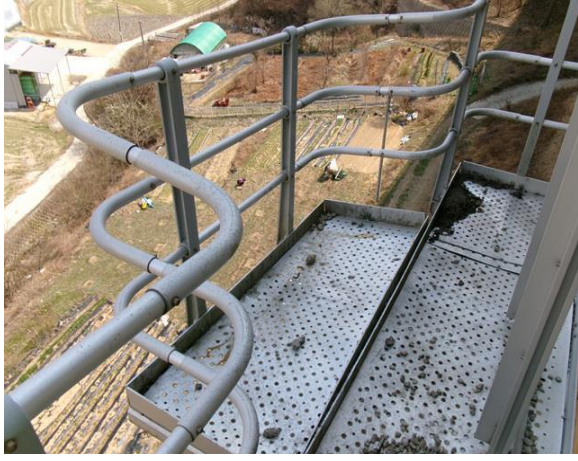
전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장 영천방향 S1	위 치	방호벽 상주방향 S7
현 황	접속도로 파손 (A=0.2m×1.0m)	현 황	백태 (A=0.1m×0.2m)
			
위 치	중분대 영천방향 S6	위 치	신축이음 상주방향 A1
현 황	파손 (A=0.1m×1.2m)	현 황	후타재 균열 (Cw<0.3mm)
			
위 치	교량받침 상주방향 A1-SH1	위 치	교량받침 상주방향 P3-SH4
현 황	Plate 부식	현 황	무수축물탈 균열 (Cw<0.3mm)

전경 및 손상현황 사진

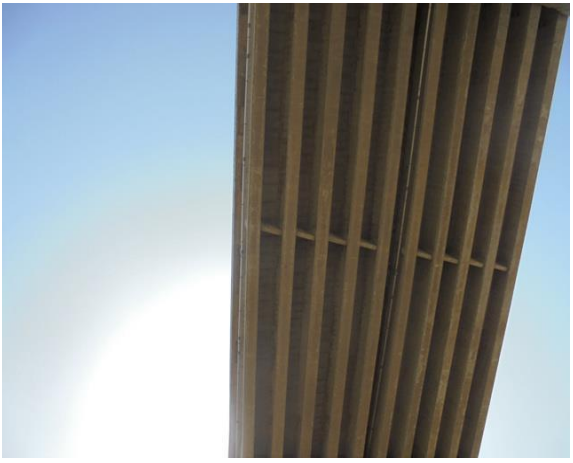
			
위 치	교량받침 P1-SH1	위 치	바닥판하면 상주방향 S4
현 황	무수축물탈 박락(A=0.1m×0.1m)	현 황	재료분리(A=0.2m×2.0m)
			
위 치	바닥판하면 영천방향 S5	위 치	거더 상주방향 S3-G5
현 황	층분리(A=0.2m×0.5m)	현 황	표면볼랑(A=30.0m×1.0m)
			
위 치	거더 영천방향 S2-G5	위 치	가로보 영천방향 S1-G2~3
현 황	망상균열(A=2.0m×2.0m)	현 황	백태(A=2.0m×1.0m)

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A2
현 황	균열($C_w \geq 0.3\text{mm}$)	현 황	백태($A = 0.1\text{m} \times 1.0\text{m}$)
			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교각 상주방향 P3
현 황	들뜸 및 부식($A = 1.0\text{m} \times 2.5\text{m}$)	현 황	균열($C_w \geq 0.3\text{mm}$)
			
위 치	교각 영천방향 P8	위 치	점검시설 상주방향 P8
현 황	박락($A = 0.1\text{m} \times 0.4\text{m}$)	현 황	점검로 변형

12. 오실교

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장	위 치	주형(바닥판하면)
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교대	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S1	위 치	방호벽 상주방향 S1
현 황	포장침하(L=5.5m)	현 황	접속부 파손(A=1.5m×1.5m)
			
위 치	방호벽 영천방향 S1	위 치	신축이음 상주방향 A1
현 황	균열(Cw<0.3mm)	현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	교량받침 영천방향 A1-SH5
현 황	후타재 파손(A=0.2m×0.5m)	현 황	받침콘크리트 재료분리(A=0.2m×0.5m)

전경 및 손상현황 사진

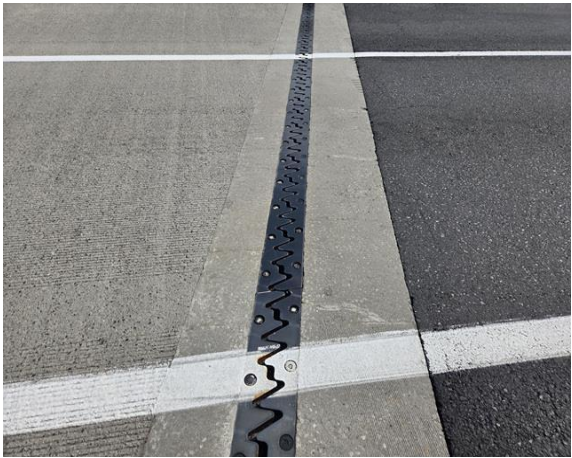
			
위 치	거더 상주방향 S5-G1	위 치	가로보 영천방향 S6-G2~3
현 황	백태 (A=0.1m×1.0m)	현 황	재료분리 (A=1.5m×0.5m)
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교각 상주방향 P2
현 황	실란트파손 (L=6.0m)	현 황	백태 (A=0.5m×0.5m)
			
위 치	교각 영천방향 P4	위 치	교각 영천방향 P6
현 황	박락 (A=0.2m×0.2m)	현 황	표면박리 (A=7.0m×0.3m)

13. 불당교

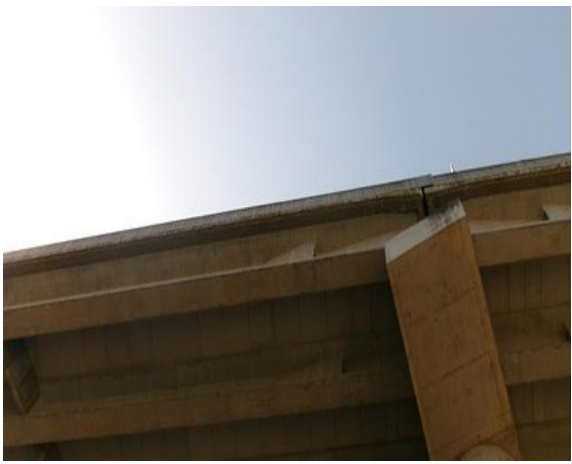
전경 및 손상현황 사진

위 치	교면포장	위 치	주형(바닥판하면)
현 황	전경	현 황	전경
위 치	교대	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
위 치	교량반침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S6	위 치	중분대 상주방향 S5
현 황	균열(L=3.0m)	현 황	균열(Cw<0.3mm)
			
위 치	방호벽 영천방향 S1	위 치	신축이음 상주방향 A2
현 황	접속부 파손(A=1.5m×1.5m)	현 황	후타재 파손(A=0.2m×0.5m)
			
위 치	신축이음 영천방향 A2	위 치	교량받침 상주방향 A1-SH1
현 황	후타재 균열(Cw<0.3mm)	현 황	이동량 표시계 탈락

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 상주방향 S4	위 치	가로보 상주방향 S6-G3~4
현 황	재료분리 (A=30.0m×0.2m)	현 황	재료분리 (A=0.5m×1.0m)
			
위 치	가로보 S6-G3~4	위 치	교대 상주방향 A1
현 황	박리 (A=0.5m×0.3m)	현 황	균열 (Cw<0.3mm)
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 영천방향 A2
현 황	백태 (A=0.1m×0.5m)	현 황	균열 (Cw≥0.3mm)

전경 및 손상현황 사진

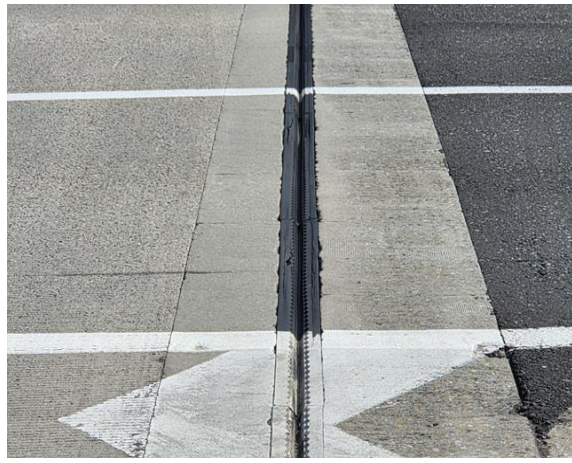
			
위 치	교대 영천방향 A2	위 치	교각 상주방향 P2
현 황	충분리(A=0.3m×0.3m)	현 황	균열(Cw≥0.3mm)
			
위 치	교각 영천방향 P1	위 치	교각 영천방향 P5
현 황	백태(A=0.3m×5.0m)	현 황	망상균열(A=2.0m×7.0m)
			
위 치	교각 영천방향 P5	위 치	배수시설 영천방향 S6
현 황	파손(A=0.5m≥0.3m)	현 황	배수구 막힘

14. 내리교

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장	위 치	주형(바닥판하면)
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교대	위 치	교각
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	교량받침	위 치	신축이음
현 황	전경	현 황	전경

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S3	위 치	교면포장 영천방향 S5
현 황	박리 ($A=0.1\text{m}\times0.3\text{m}$)	현 황	망상균열 ($A=20.0\text{m}\times3.0\text{m}$)
			
위 치	방호벽 상주방향 S3	위 치	방호벽 영천방향 S2
현 황	균열 ($C_w<0.3\text{mm}$)	현 황	균열부백태 ($A=0.1\text{m}\times1.0\text{m}$)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A2
현 황	후타재 균열 ($C_w<0.3\text{mm}$)	현 황	고무재 파손 ($L=7.0\text{m}$)

전경 및 손상현황 사진

			
위 치	교량받침 상주방향 A2-SH1	위 치	거더 상주방향 S2-G4
현 황	Plate 부식	현 황	균열부백태 (A=0.1m×0.5m)
			
위 치	교대 상주방향 A2	위 치	교대 영천방향 A1
현 황	균열 (Cw<0.3mm)	현 황	균열 (Cw≥0.3mm)
			
위 치	교각 상주방향 P3	위 치	교각 영천방향 P4
현 황	누수흔적 (A=0.5m×1.5m)	현 황	균열 (Cw<0.3mm)