

신월여의지하도로 안전점검(정기,정밀)용역
(정밀안전점검)


외관조사망도
신월여의지하도로(인천방향)

서울터널주식회사

(주)명성엔지니어링



손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 003	누수(스며있음)	-	-	-	EA	1	1.00	
2	22상	공동구	S 005	공동구 덮개 파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3	23하	천단부	S 003	누수(스며있음)	-	-	-	EA	1	1.00	
4	23하	천단부	S 003	균열부백태	-	0.1	4.0	m ²	1	0.40	24' 하 보속
5	23하	천단부	S 003	균열(폭0.3mm이상)	0.3	3.0	-	m	1	3.00	
6	23하	천단부	S 005	누수흔적	-	0.1	0.5	m ²	1	0.05	
7	23하	천단부	S 006	균열부백태	-	0.2	1.0	m ²	2	0.40	
8	24상	천단부	S 001	누수(떨어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	
9	24상	천단부	S 003	누수(떨어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	24' 하 보속
10	24상	천단부	S 006	누수(스며있음)	-	-	-	EA	1	1.00	
11	24하	측벽부	S 001	타일탈락	-	-	-	EA	4	4.00	
12	25상	포장부	S 002	포장 균열	-	3.0	-	m	1	3.00	
13	25상	포장부	S 003	포장 균열	-	6.0	-	m	1	6.00	
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

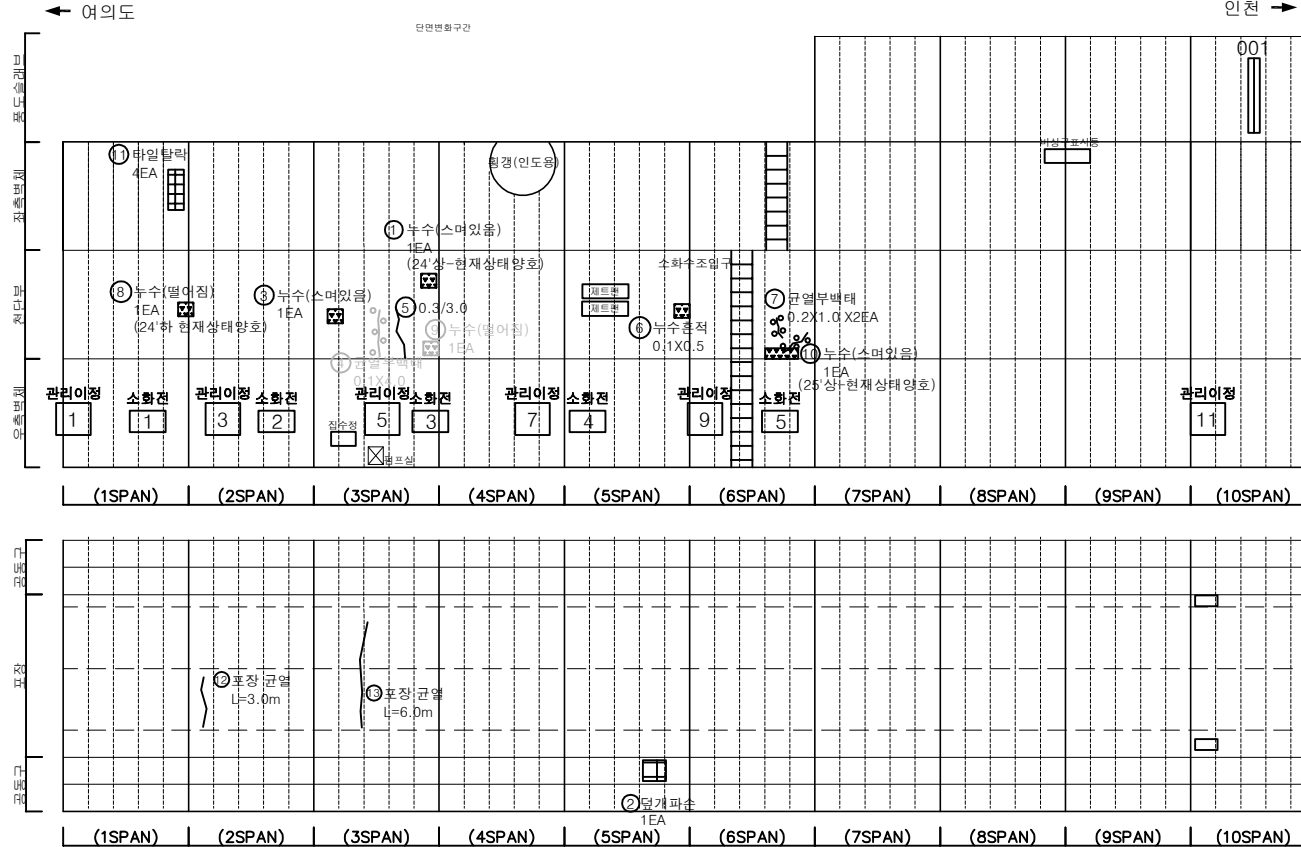


손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	중합 물량	
1	22하	공동구	S 015	공동구 파손	-	0.2	1.0	m ²	1	0.20	24'하 보강
2	23상	측벽부	S 016	박락	-	0.3	0.4	m ²	1	0.12	24'하 보강
3	23하	측벽부	S 017	박락	-	0.2	0.4	m ²	1	0.08	24'하 보강
4	23상	측벽부	S 018	박락	-	0.2	0.5	m ²	1	0.10	
5	23하	측벽부	S 018	누수(스며있음)	-	-	-	EA	3	3.00	
6	24하	측벽부	S 014	타일탈락	-	-	-	EA	1	1.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

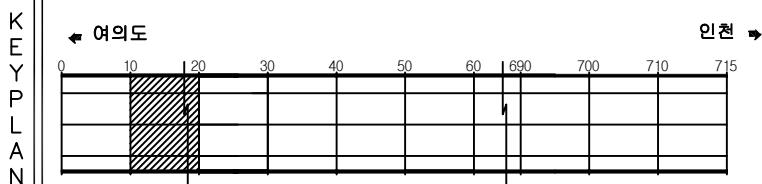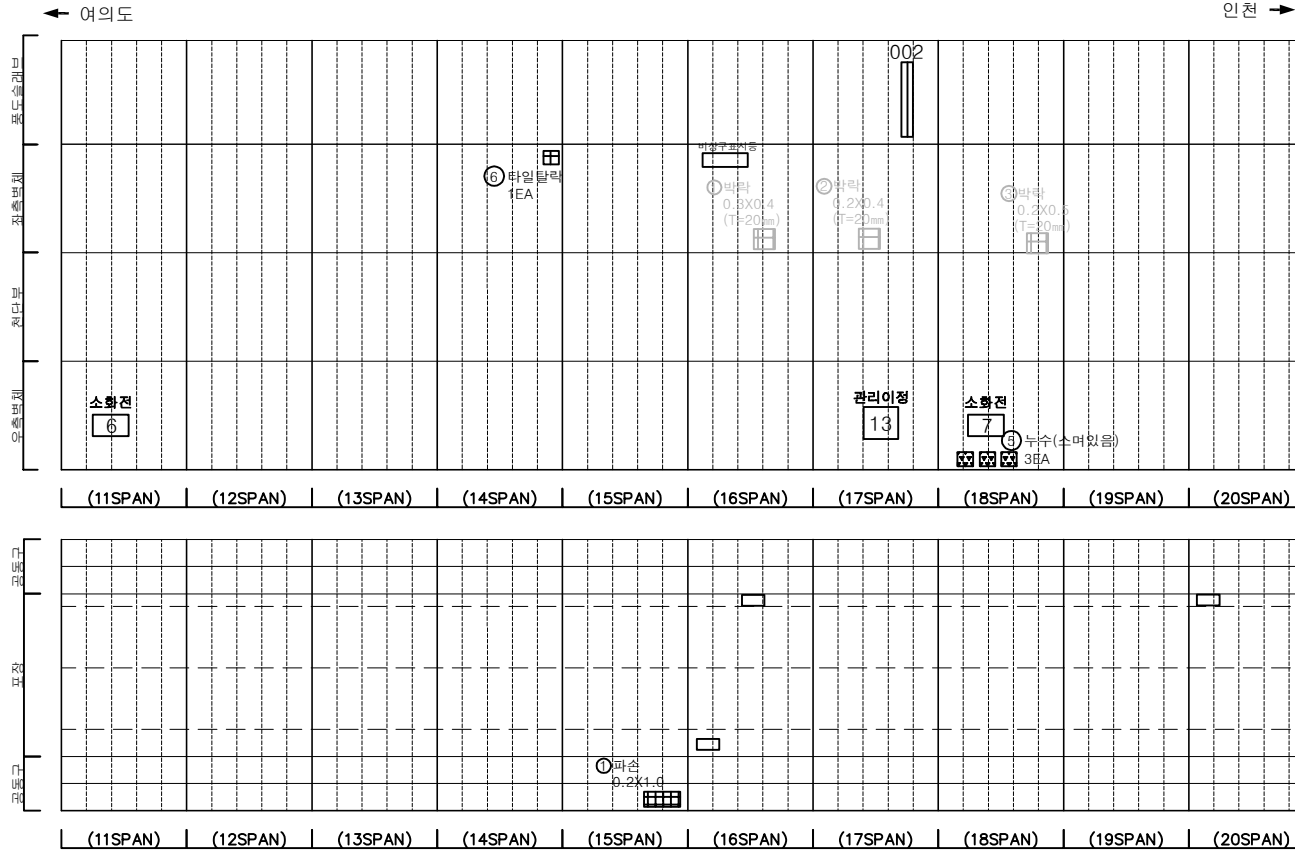

SECTION

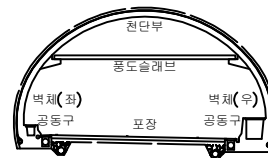


범례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	채수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	벽면	피착물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 NATM 11~20구간
			도면번호
			02

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	중합 물량	
1	22상	천단부	S 027	누수(떨어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	23'상 보수
2	22상	천단부	S 027	벽타	-	0.3	1.5	m ²	1	0.45	23'상 보수
3	23상	측벽부	S 029	균열부벽타	-	4.0	0.5	m ²	1	2.00	24'상 보수
4	23상	천단부	S 024	벽타	-	0.3	1.5	m ²	1	0.45	25'상 보수
5	23하	천단부	S 028	누수(떨어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	
6	23하	천단부	S 028	누수(떨어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	
7	23하	천단부	S 029	누수(떨어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	
8	24상	천단연락경	S 021	누수(스며있음)	-	-	-	EA	1	1.00	
9	24상	천단부	S 027	벽타	-	0.3	1.5	m ²	1	0.45	25'상 보수
10	24상	측벽부	S 029	누수(떨어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	
11	25상	천단부	S 027	보수미흡	-	0.1	0.2	m ²	1	0.02	
12	25상	천단부	S 025	누수(스며있음)	-	-	-	EA	1	1.00	
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

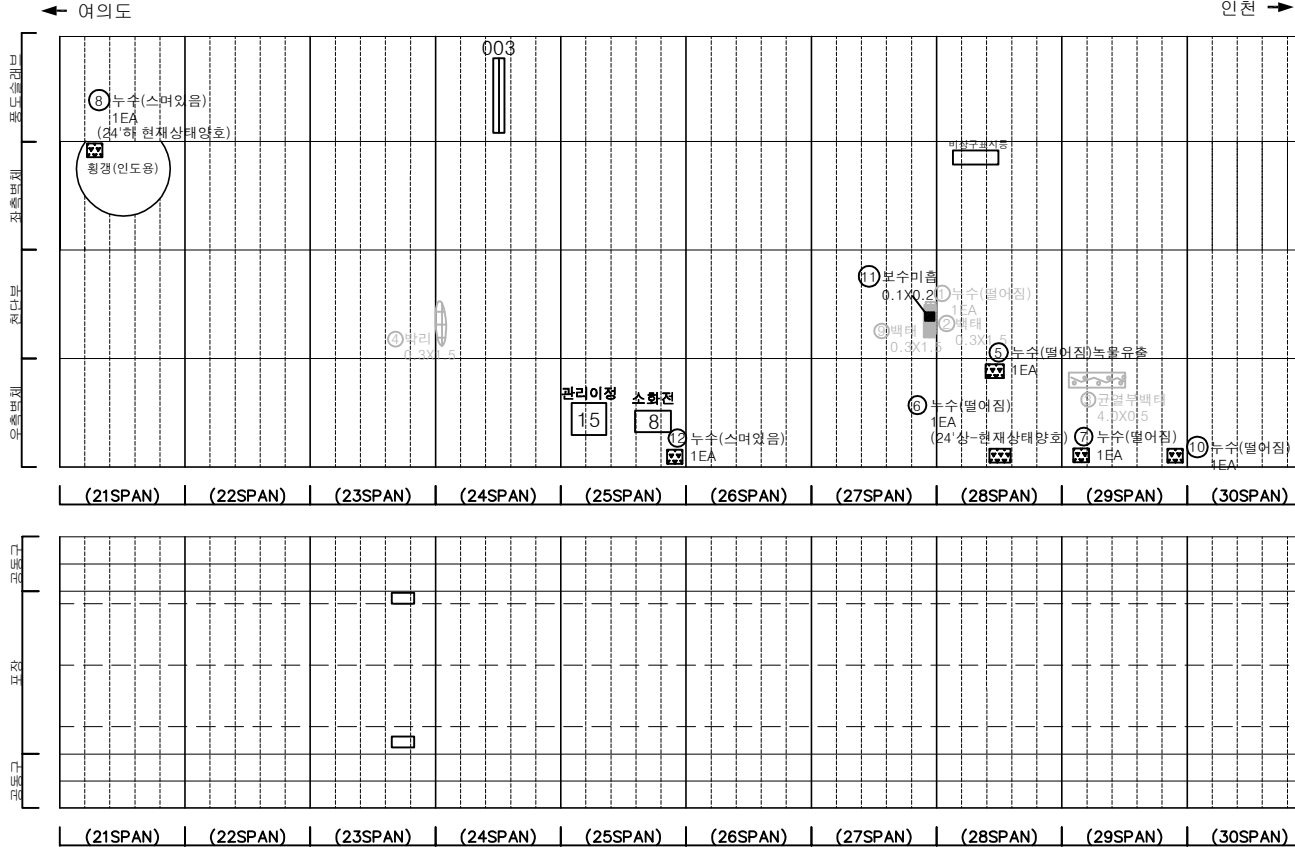


KEY PLAN

← 여의도

인천 →

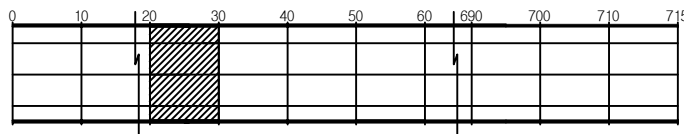

SECTION

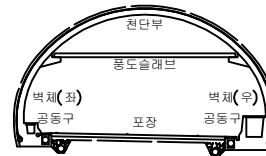

범례

	균열		망상균열		재료분리	발주처	서울터널주식회사
	관치, 공동		바리, 파손		제수	용역명	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
	누수, 습윤부		벽타		피착물	도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 21~30구간
	철근노출		침하		열화	도면번호	03
	부식		좌굴, 변형		기타		

손 상 물 량 표

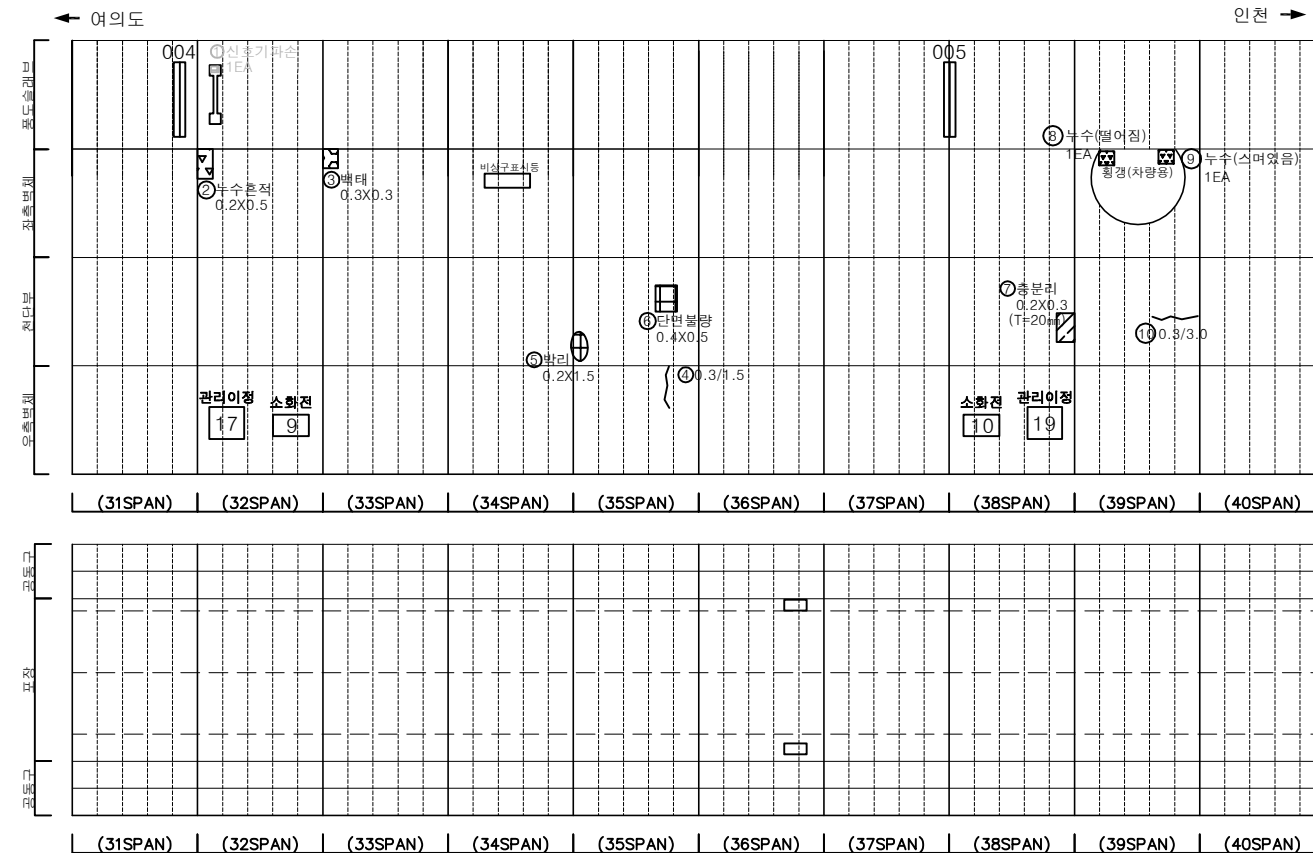
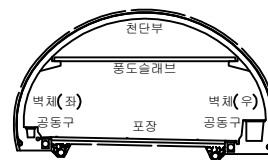
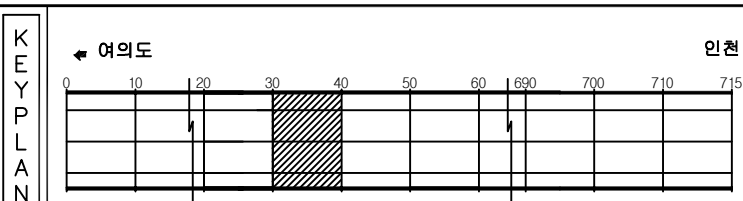
[illegible]


표 본				발 주 처 서울티널주식회사
				용 역 명 신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
				도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 31~40구간
				도 면 번 호 04

손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	측벽부	S 042	누수(스머있음)	-	-	-	EA	1	1.00	
2	22상	측벽부	S 049	누수(물어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	23'상 누수
3	22상	측벽부	S 050	백태	-	0.2	1.0	m²	1	0.20	
4	22하	측벽부	S 043	백태	-	1.0	0.2	m²	1	0.20	
5	23상	측벽부	S 043	백태	-	0.3	0.3	m²	1	0.09	
6	23상	천단부	S 044	박리	-	0.3	1.0	m²	1	0.30	
7	23하	측벽부	S 041	백태	-	0.5	0.5	m²	1	0.25	
8	24상	측벽부	S 043	누수(스머있음)	-	-	-	EA	1	1.00	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 여의도


인천 →

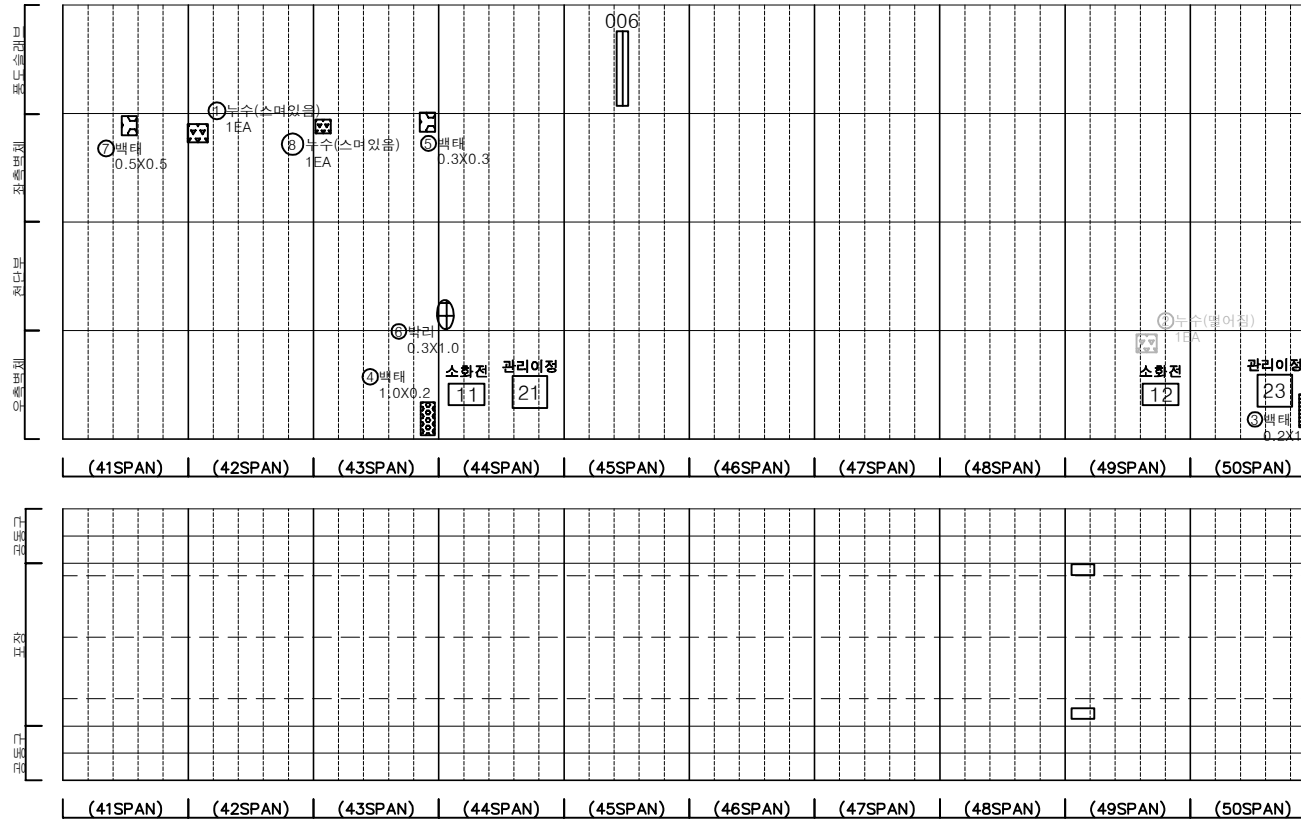


KEY PLAN

← 여의도

인천 →

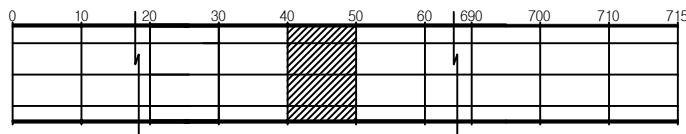

SECTION

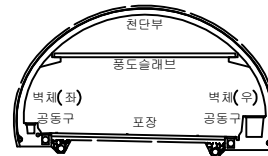

PLAN

균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	세수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	백태	피착물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 NATM 41~50구간
			도면번호
			05

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 51~60구간)

손 상 물 량 표

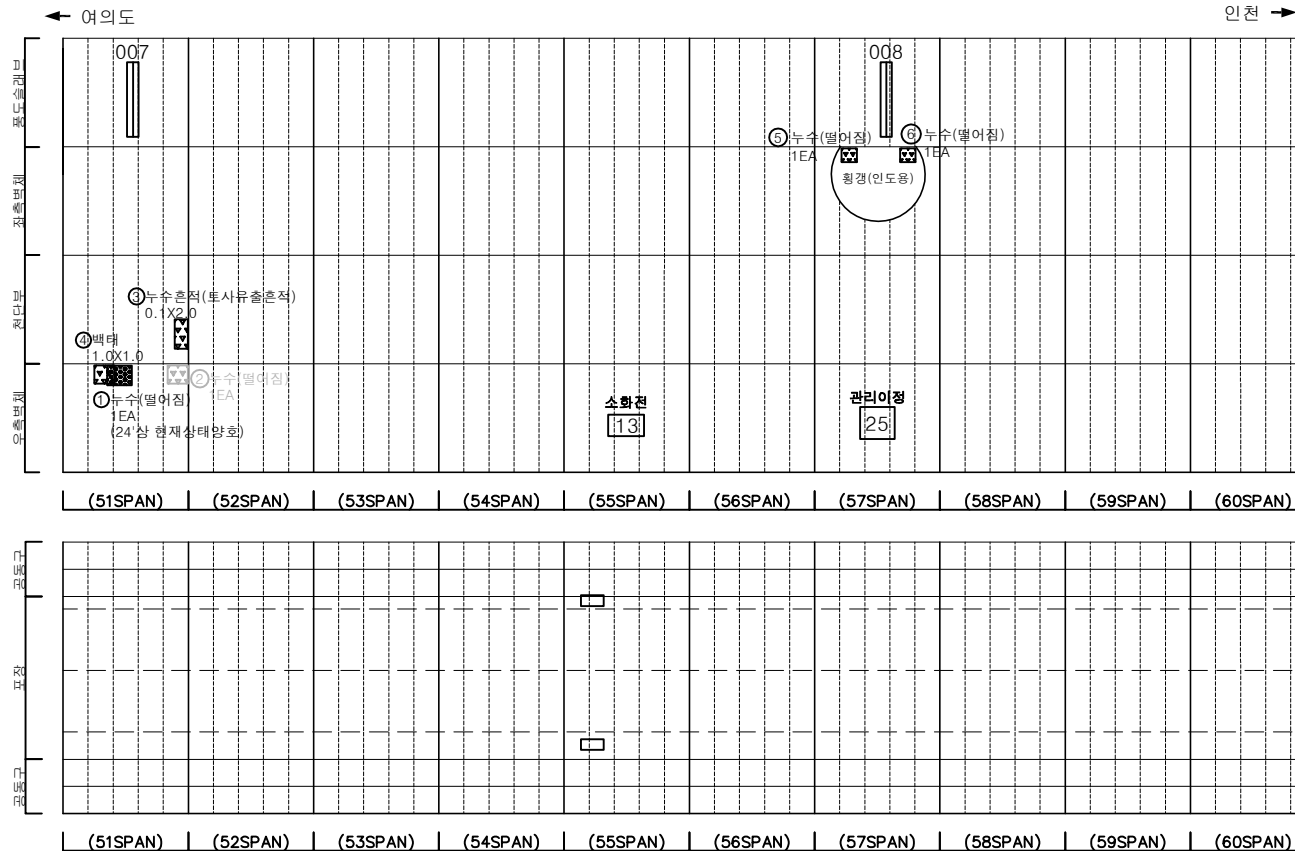
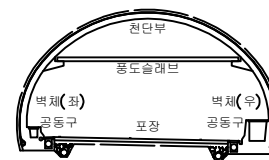
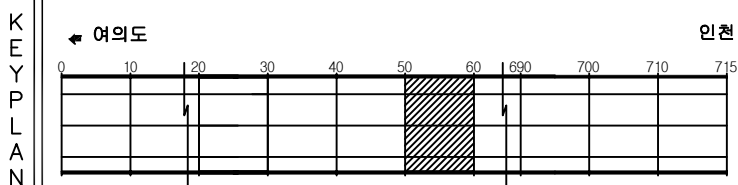
[illegible]



표		빈 칸		방상갈림		재료분리	발 주 처	서울특별시회식사
		면적, 광동		벽리, 파손		채수	용 역 명	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
		누수, 습윤부		폐 태		퇴적물		
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명	신월여의지하도로-인전방향 NATM 51~60구간
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	06

손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	측벽부	S 064	백태	-	0.3	2.0	m ²	1	0.60	
2	22하	측벽부	S 066	누수	-	-	-	EA	1	1.00	23'상 보수
3	22하	천단부	S 068	백태	-	0.3	0.3	m ²	3	0.27	25'상 보수
4	23하	측벽부	S 064	누수(떨어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	
5	24상	측벽부	S 067	누수(스며옴)	-	-	-	EA	1	1.00	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 여의도


인천 →

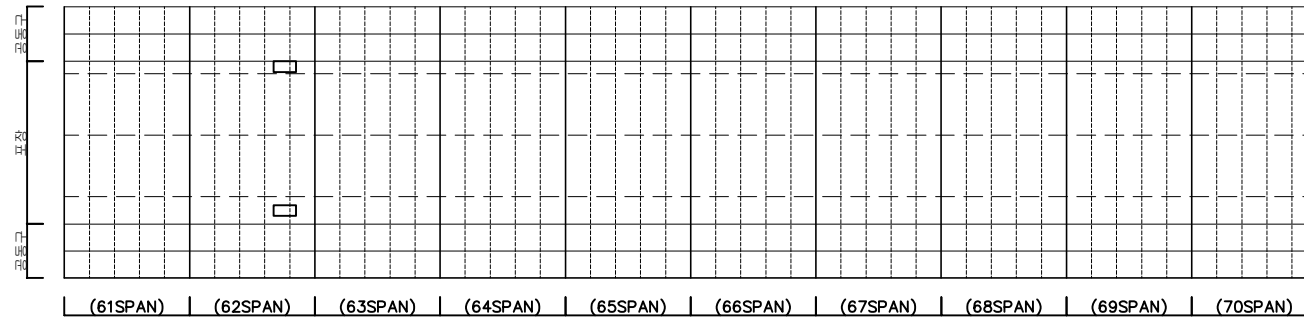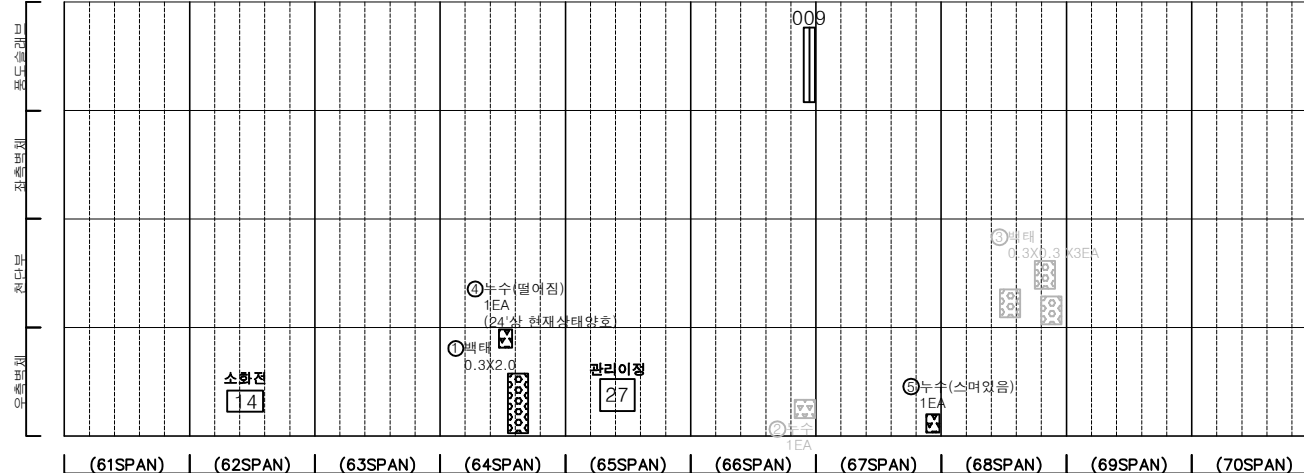


KEY PLAN

← 여의도

인천 →

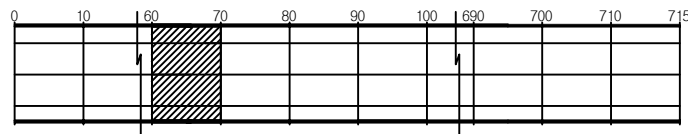

SECTION

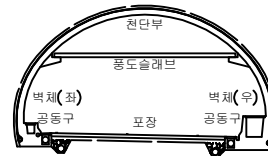


범례


콘크리트	망상콘크리트	재료분리	발주처 서울터널주식회사
환기, 공동	박리, 파손	누수	용역명 신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
누수, 습윤부	백태	박리	도면명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 61~70구간
철근노출	침하	열화	도면번호 07
부식	균열, 변형	기타	

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 074	파손	-	0.2	0.3	m ²	1	0.09	23상 보수
2	24상	천단부	S 073	균열(폭0.3mm이상)	0.3	4.0	-	m	1	4.00	
3	24상	천단부	S 075	균열(폭0.3mm이상)	0.3	4.0	-	m	1	4.00	
4	24상	천단부	S 076	균열(폭0.3mm이상)	0.5	4.0	-	m	1	4.00	
5	24상	천단부	S 077	재균열(폭0.3mm이상)	0.3	4.0	-	m	1	4.00	
6	24상	천단부	S 078	재균열(폭0.3mm이상)	0.5	4.0	-	m	1	4.00	
7	24상	천단부	S 080	재균열(폭0.3mm이상)	0.5	4.0	-	m	1	4.00	
8	25상	천단부	S 079	균열(폭0.3mm미만)	0.2	2.0	-	m	1	2.00	
9	25상	천단부	S 080	박락	-	0.2	0.5	m ²	1	0.10	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

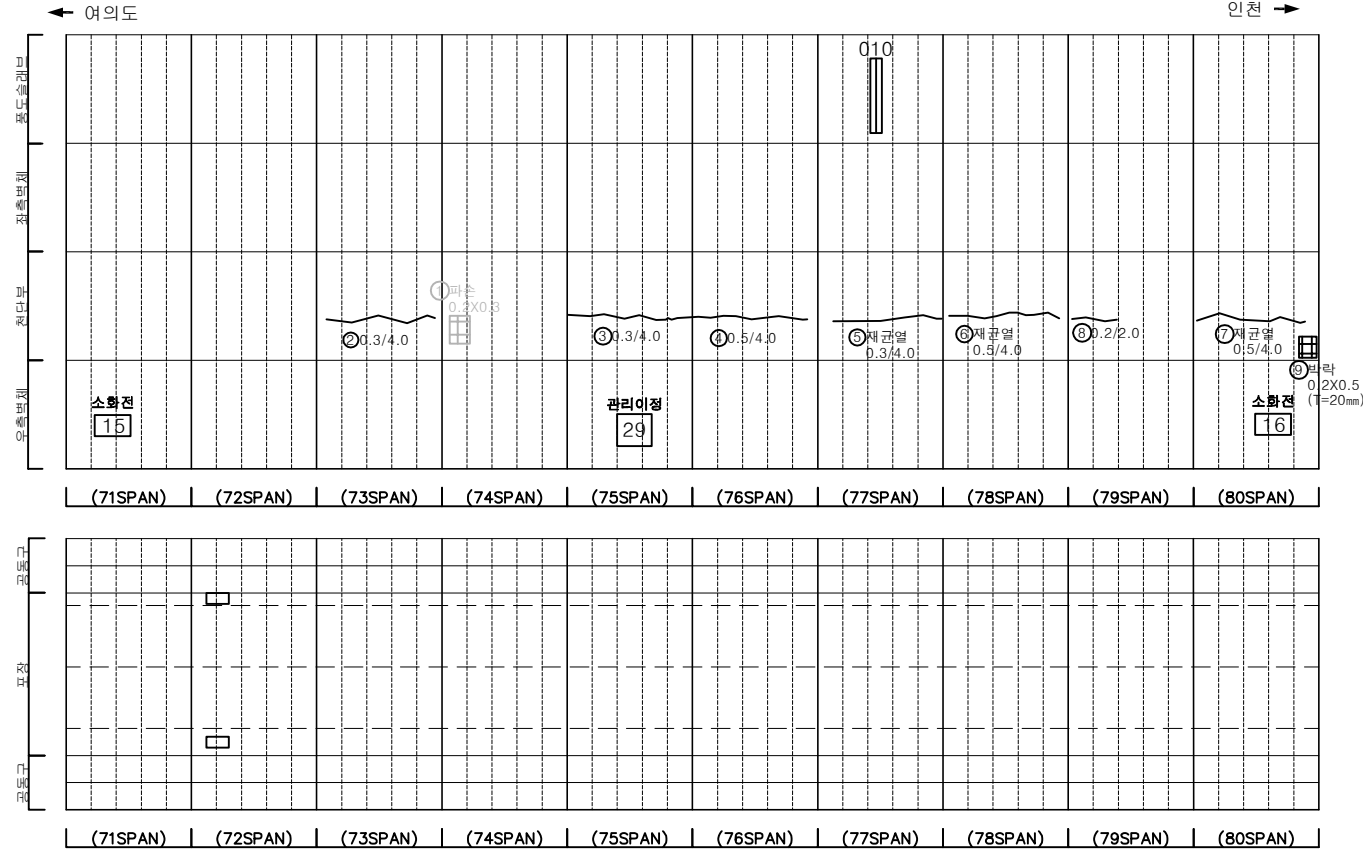

KEY PLAN

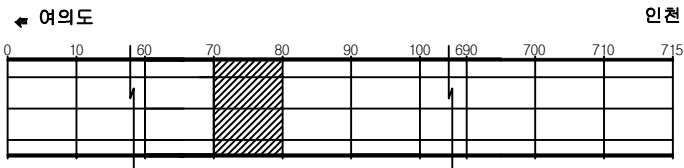

SECTION

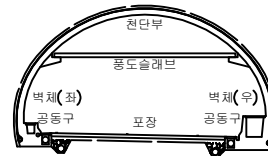




범례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	체수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	벽면	피복물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 NATM 71~80구간
			도면번호
			08

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 81~90구간)

손 상 물 량 표



번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비 고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 수량	
1	22상	천단부	S 082	파손	-	0.4	0.5	m ²	1	0.20	23'상 보수
2	22상	천단부	S 084	벽면	-	0.2	1.0	m ²	1	0.20	23'상 보수
3	22하	측벽부	S 084	누수(스며있음)	-	-	-	EA	1	1.00	
4	22하	측벽부	S 085	누수(스며있음)	-	-	-	EA	1	1.00	
5	22하	측벽부	S 087	누수(떨어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	
6	22하	측벽부	S 087	누수(벽태, 떨어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	
7	23상	천단부	S 084	벽면	-	0.1	0.1	m ²	4	0.04	25'상 보수
8	23상	측벽부	S 087	벽면	-	1.0	1.0	m ²	1	1.00	
9	23하	측벽부	S 084	누수(스며있음)	-	-	-	EA	2	2.00	
10	23하	천단부	S 084	파손 및 철근노출	-	0.2	0.2	m ²	1	0.04	25'상 보수
11	23하	천단부	S 084	파손	-	0.2	0.2	m ²	1	0.04	25'상 보수
12	23하	측벽부	S 084	누수손상	-	1.0	3.0	m ²	1	3.00	
13	23하	천단부	S 084	누수(떨어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	
14	23하	천단부	S 088	파손 및 철근노출	-	0.3	0.5	m ²	1	0.15	25'상 보수
15	23하	측벽부	S 085	누수(스며있음)	-	-	-	EA	1	1.00	
16	23하	측벽부	S 090	누수(떨어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	
17	24상	천단부	S 081	벽면	-	0.2	0.4	m ²	1	0.08	
18	24상	천단부	S 082	재균열(폭0.3mm이상)	0.3	5.0	-	m	1	5.00	
19	24상	파단연락경	S 084	누수(스며있음)	-	-	-	EA	1	1.00	
20	24상	천단부	S 084	균열(폭0.3mm이상)	0.5	4.0	-	m	1	4.00	25'상 보수
21	24상	천단부	S 085	균열(폭0.3mm이상)	0.3	2.0	-	m	1	2.00	
22	24상	천단부	S 087	균열(폭0.3mm이상)	0.3	4.0	-	m	1	4.00	
23	24상	측벽부	S 088	벽면	-	0.2	0.2	m ²	4	0.16	
24	24상	천단부	S 089	균열(폭0.3mm이상)	0.5	4.0	-	m	1	4.00	
25	24하	측벽부	S 087	누수(떨어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	
26	25상	천단부	S 081	균열(폭0.3mm미만)	0.2	3.5	-	m	1	3.50	
27	25상	천단부	S 082	철근노출	-	0.1	0.3	m ²	1	0.03	
28	25상	천단부	S 084	철근노출	-	0.5	0.1	m ²	1	0.05	
29	25상	측벽부	S 082	누수(스며있음)	-	-	-	EA	1	1.00	
30	25상	측벽부	S 084	누수(스며있음)	-	-	-	EA	1	1.00	
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

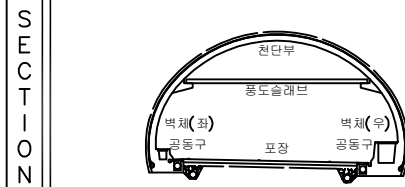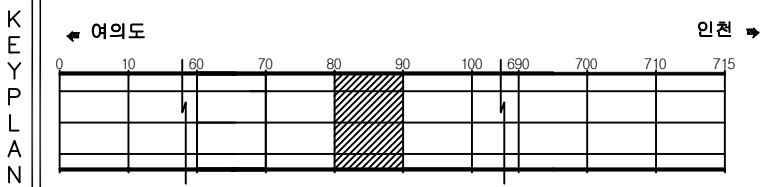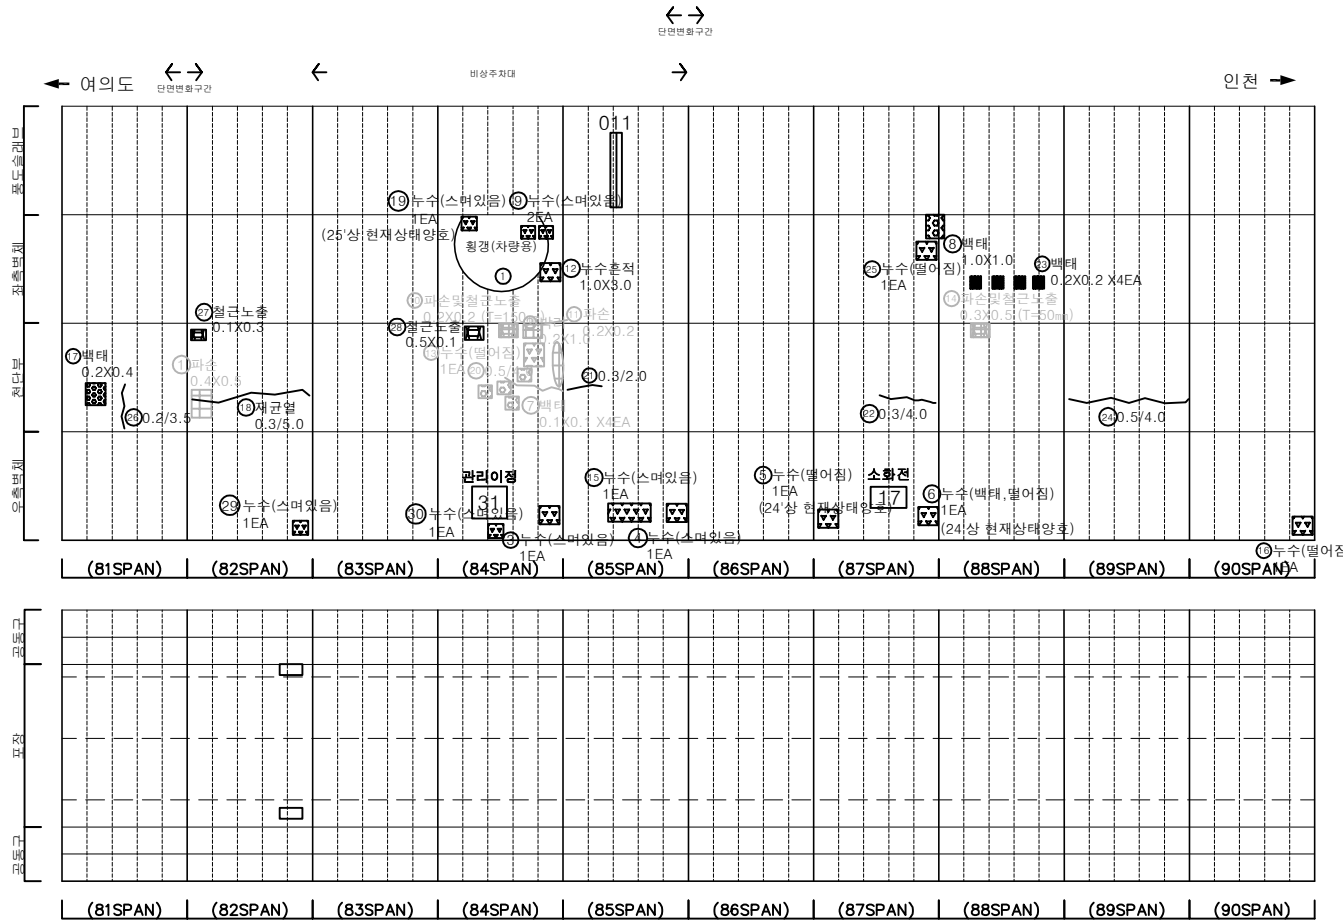


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황	비 고
1	22상	천단부	S 082	파손	-	23'상 보수
2	22상	천단부	S 084	벽면	-	23'상 보수
3	22하	측벽부	S 084	누수(스며있음)	-	
4	22하	측벽부	S 085	누수(스며있음)	-	
5	22하	측벽부	S 087	누수(떨어짐)	-	
6	22하	측벽부	S 087	누수(벽태, 떨어짐)	-	
7	23상	천단부	S 084	벽면	-	25'상 보수
8	23상	측벽부	S 087	벽면	-	
9	23하	측벽부	S 084	누수(스며있음)	-	
10	23하	천단부	S 084	파손 및 철근노출	-	25'상 보수
11	23하	천단부	S 084	파손	-	25'상 보수
12	23하	측벽부	S 084	누수손상	-	
13	23하	천단부	S 084	누수(떨어짐)	-	
14	23하	천단부	S 088	파손 및 철근노출	-	25'상 보수
15	23하	측벽부	S 085	누수(스며있음)	-	
16	23하	측벽부	S 090	누수(떨어짐)	-	
17	24상	천단부	S 081	벽면	-	
18	24상	천단부	S 082	재균열(폭0.3mm이상)	0.3	
19	24상	파단연락경	S 084	누수(스며있음)	-	
20	24상	천단부	S 084	균열(폭0.3mm이상)	0.5	25'상 보수
21	24상	천단부	S 085	균열(폭0.3mm이상)	0.3	
22	24상	천단부	S 087	균열(폭0.3mm이상)	0.3	
23	24상	측벽부	S 088	벽면	-	
24	24상	천단부	S 089	균열(폭0.3mm이상)	0.5	
25	24하	측벽부	S 087	누수(떨어짐)	-	
26	25상	천단부	S 081	균열(폭0.3mm미만)	0.2	
27	25상	천단부	S 082	철근노출	-	
28	25상	천단부	S 084	철근노출	-	
29	25상	측벽부	S 082	누수(스며있음)	-	
30	25상	측벽부	S 084	누수(스며있음)	-	
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 092	시공미흡	-	-	-	EA	1	1.00	23'상 보수
2	22상	천단부	S 093	재균열(폭0.3mm이상)	0.3	3.5	-	m	1	3.50	23'상 보수
3	22상	천단부	S 096	재균열(폭0.3mm이상)	0.3	7.0	-	m	1	7.00	23'상 보수
4	22상	공동구	S 093	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	25'상 보수
5	22하	측벽부	S 100	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
6	23상	측벽부	S 091	타일탈락	-	-	-	EA	1	1.00	
7	23상	천단부	S 092	균열(폭0.3mm이상)	0.5	3.0	-	m	1	3.00	25'상 보수
8	23상	천단부	S 095	균열(폭0.3mm이상)	0.3	3.5	-	m	1	3.50	24'상 보수
9	23상	천단부	S 097	균열(폭0.3mm이상)	0.5	4.0	-	m	1	4.00	25'상 보수
10	23상	천단부	S 098	재균열(폭0.3mm이상)	0.5	4.0	-	m	1	4.00	25'상 보수
11	23상	천단부	S 100	균열(폭0.3mm이상)	0.5	4.0	-	m	1	4.00	25'상 보수
12	23하	측벽부	S 093	누수(스머잇음)	-	-	-	EA	1	1.00	
13	23하	측벽부	S 099	누수(떨어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	
14	24상	천단부	S 091	균열(폭0.3mm이상)	0.5	4.0	-	m	1	4.00	
15	24상	측벽부	S 096	백태	-	0.1	1.0	m ²	2	0.20	
16	25상	천단부	S 096	재균열(폭0.3mm이상)	0.3	7.0	-	m	1	7.00	
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

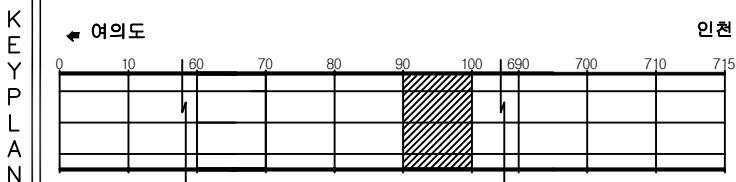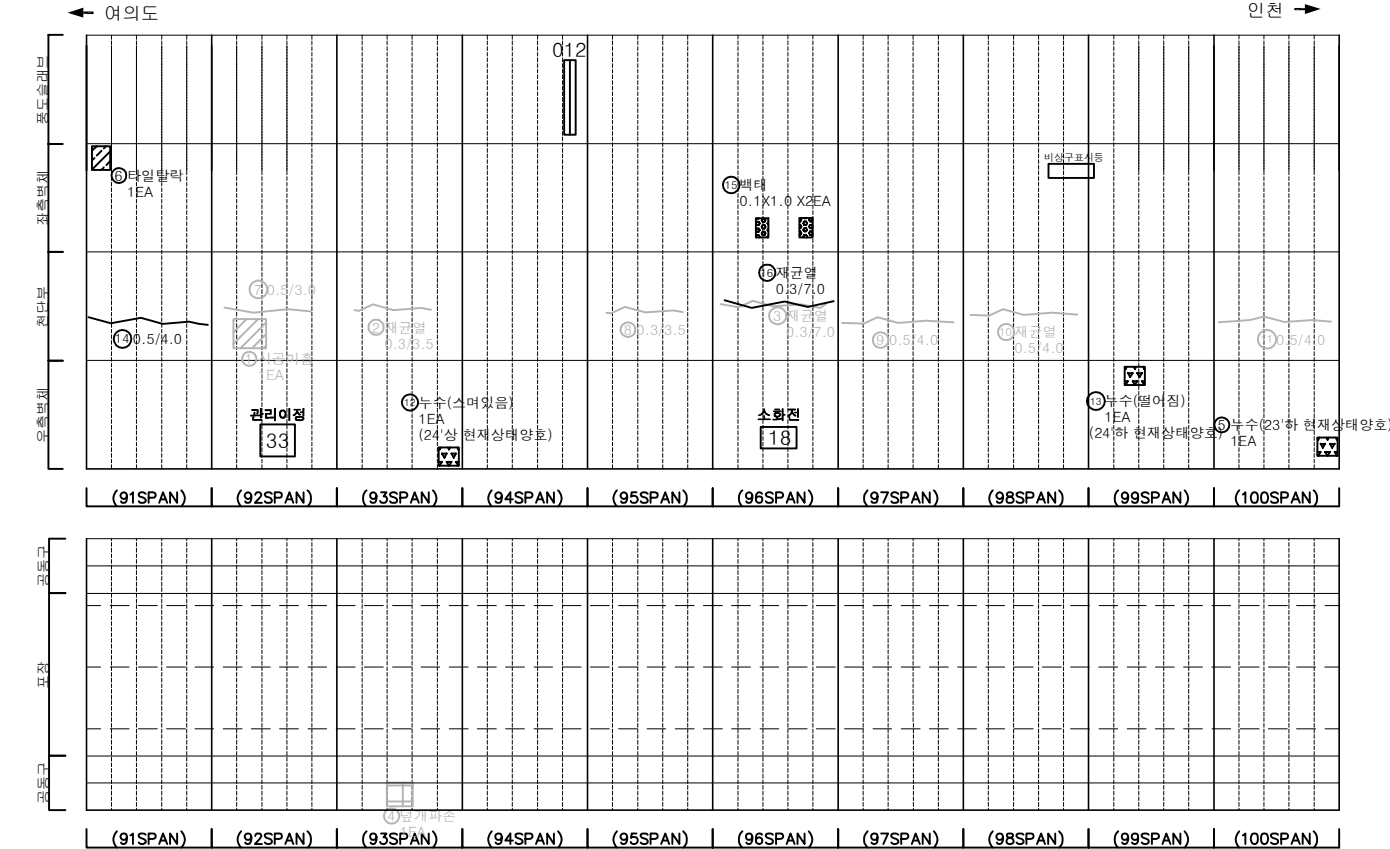

SECTION

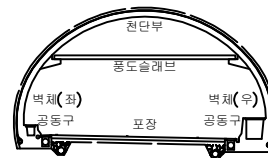



범례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	체수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	백태	피착물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 NATM 91~100구간
			도면번호
			10


ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 101~110구간)

손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 106	벽대	-	0.2	2.0	m	1	0.40	23상 보수
2	23상	천단부	S 101	채근열 (폭0.3mm이상)	0.3	3.5	-	m	1	3.50	25상 보수
3	23상	천단부	S 102	공결 (폭0.3mm이상)	0.3	3.5	-	m	1	3.50	25상 보수
4	24상	천단부	S 109	파손	-	0.2	0.2	m	1	0.04	
5	25상	천단부	S 107	누수 (스며있음)	-	-	-	EA	1	1.00	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

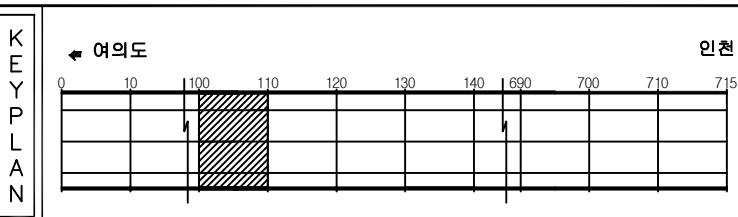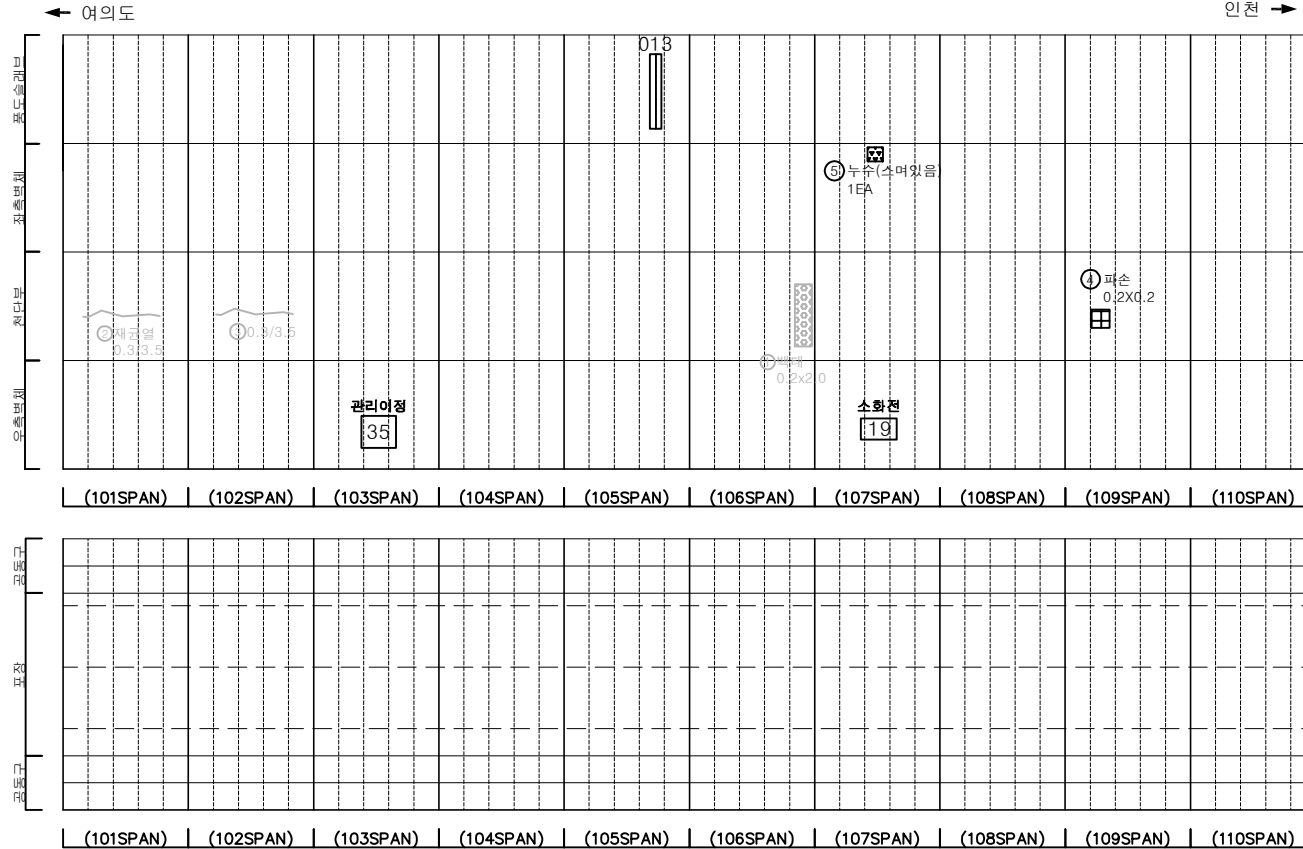

SECTION

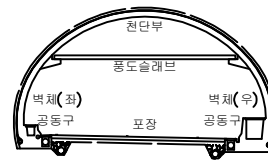

범례


	균열		망상균열		재료분리	발주처	서울터널주식회사
	관치, 공동		박리, 파손		누수	용역명	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
	누수, 습윤부		벽체		파손	도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 101~110구간
	철근노출		침하		열화	도면번호	11
	부식		좌굴, 변형		기타		

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	23상	천단부	S 115	재균열 (폭0.3mm이상)	0.3	3.5	-	m	1	3.50	25'상 보수
2	23상	천단부	S 116	균열 (폭0.3mm이상)	0.5	3.5	-	m	1	3.50	
3	23상	천단부	S 117	재균열 (폭0.3mm이상)	0.5	5.0	-	m	1	5.00	25'상 보수
4	23상	천단부	S 118	재균열 (폭0.3mm이상)	0.5	5.0	-	m	1	5.00	25'상 보수
5	23하	천단부	S 116	누수 (스며들음)	-	-	-	EA	1	1.00	25'상 보수
6	24상	천단부	S 112	망상균열	-	4.0	2.0	m ²	1	8.00	
7	24상	천단부	S 112	균열 (폭0.3mm이상)	0.5	4.0	-	m	1	4.00	
8	24상	천단부	S 113	재균열 (폭0.3mm이상)	0.3	4.0	-	m	1	4.00	
9	24상	천단부	S 114	재균열 (폭0.3mm이상)	0.3	4.0	-	m	1	4.00	
10	24상	천단부	S 119	재균열 (폭0.3mm이상)	0.5	7.0	-	m	1	7.00	25'상 보수
11	24상	천단부	S 119	균열 (폭0.3mm이상)	0.5	3.0	-	m	1	3.00	25'상 보수
12	24상	천단부	S 120	재균열 (폭0.3mm이상)	0.5	7.0	-	m	1	7.00	
13	25상	천단부	S 120	재균열 (폭0.3mm이상)	0.3	5.0	-	m	1	5.00	
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 여의도

인천 →

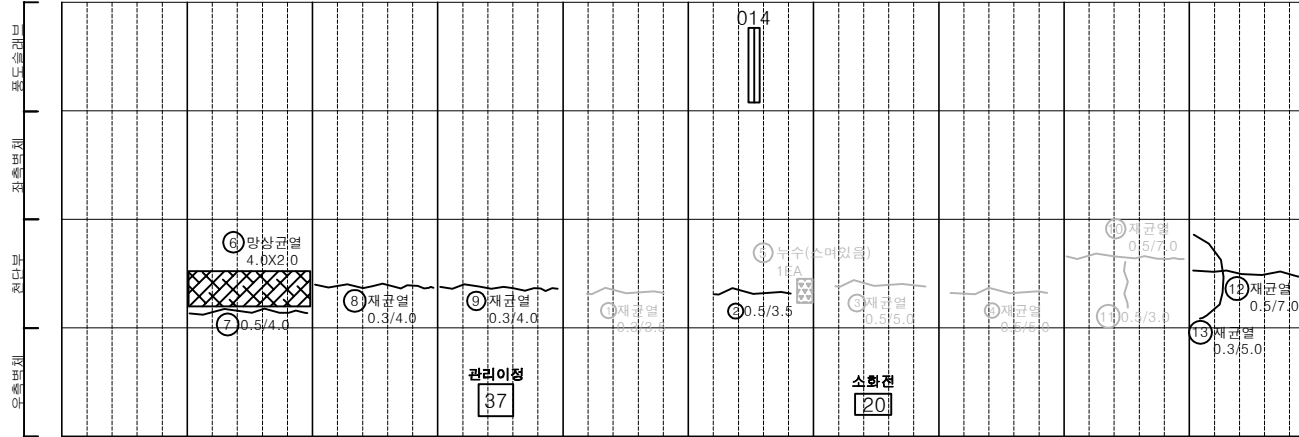

(111SPAN) | (112SPAN) | (113SPAN) | (114SPAN) | (115SPAN) | (116SPAN) | (117SPAN) | (118SPAN) | (119SPAN) | (120SPAN)

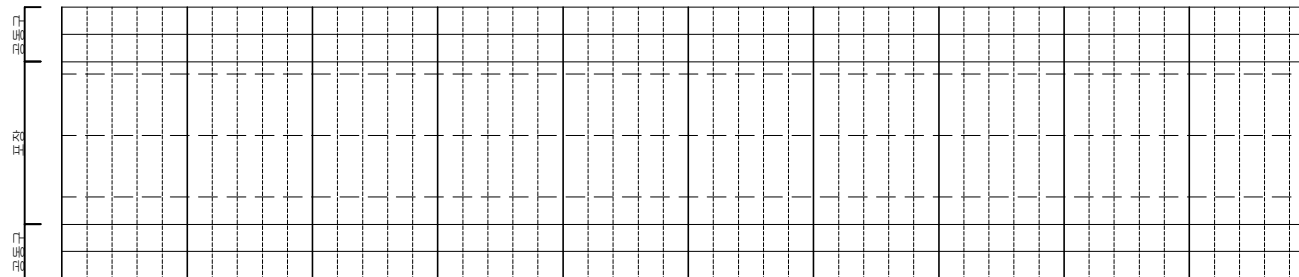


(111SPAN) | (112SPAN) | (113SPAN) | (114SPAN) | (115SPAN) | (116SPAN) | (117SPAN) | (118SPAN) | (119SPAN) | (120SPAN)


KEY PLAN

← 여의도

인천 →

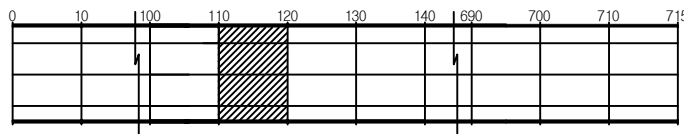

SECTION

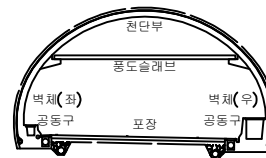

범례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	체수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	벽체	피복물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 NATM 111~120구간
			도면번호
			12

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 121~130구간)

손 상 물 량 표

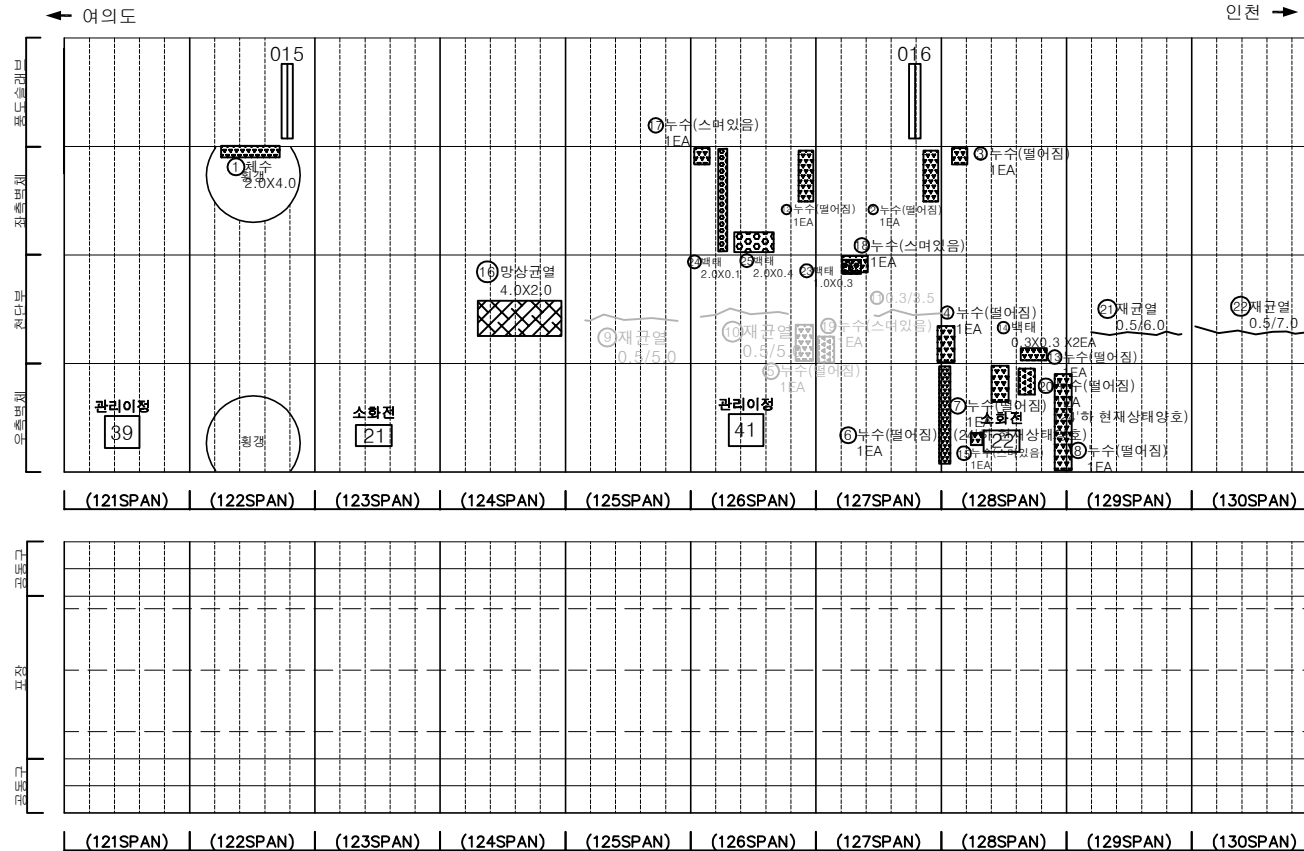
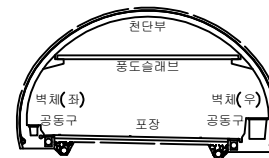
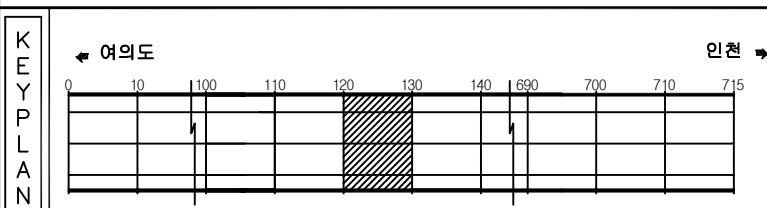
[illegible]

표		빈 칸		방상근열		재료본리	발 주 처	서울특별시회차사
		면적, 입동		벽리, 파수		채수	용 역 명	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025. 상반기)
		누수, 습윤부		배 배		퇴적물		
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 121~130구간
		부식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	13

손 상 물 량 표

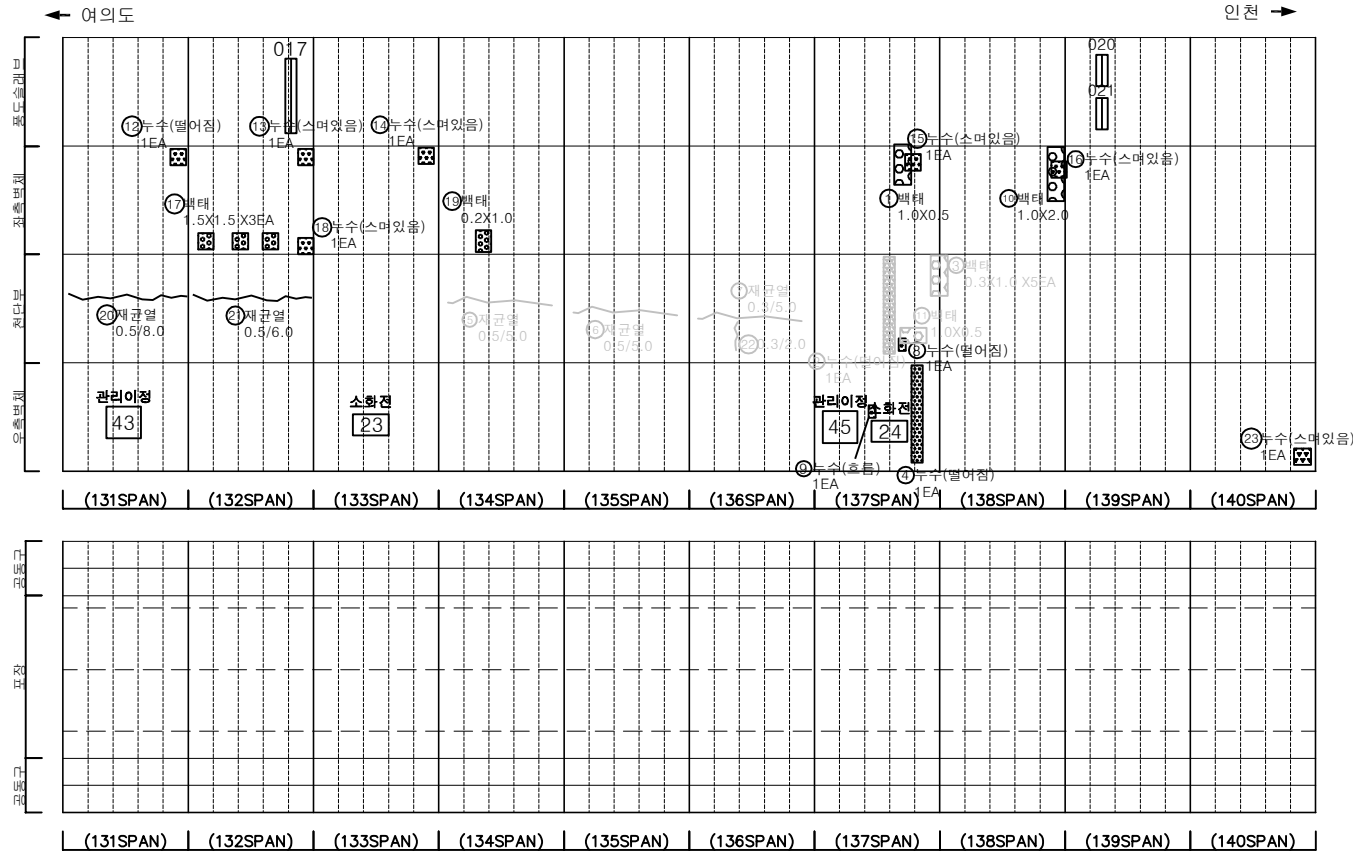
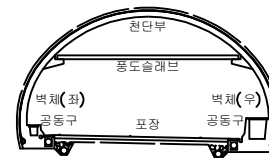
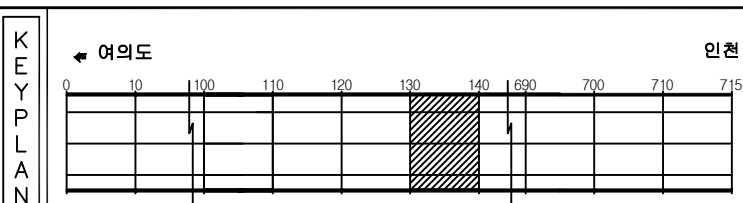
[illegible]



표 면		간 이		망상근열		재료본리	발 주 처	서울티널주식회사
		면치, 입동		박리, 파손		채수	용 역 명	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025. 상반기)
		누수, 습윤부		배 배		퇴적물		
		철근노출		절 하		열 화	도 면 명	신월여의지하도로-인전방향 NATM 131~140구간
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	14

손상물량표

번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	23상	측벽부	S 146	백태	-	0.3	0.5	m ²	1	0.15	
2	24상	피난연락경	S 144	누수(떨어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	
3	24상	피난연락경	S 144	누수(떨어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	
4	24상	천단부	S 146	충분리	-	0.1	0.2	m ²	1	0.02	
5	24하	측벽부	S 144	누수(스며있음)	-	-	-	EA	1	1.00	
6	24하	측벽부	S 141	누수(스며있음)	-	-	-	EA	2	2.00	
7	24하	측벽부	S 145	타일탈락	-	-	-	EA	277	277.00	
8	24하	측벽부	S 146	타일탈락	-	-	-	EA	72	72.00	
9	24하	측벽부	S 147	타일탈락	-	-	-	EA	64	64.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

여의도 ←


→ 인천

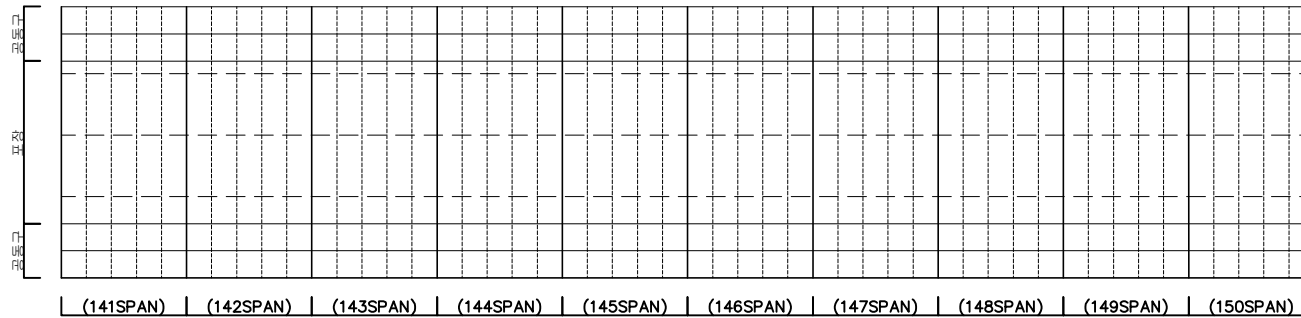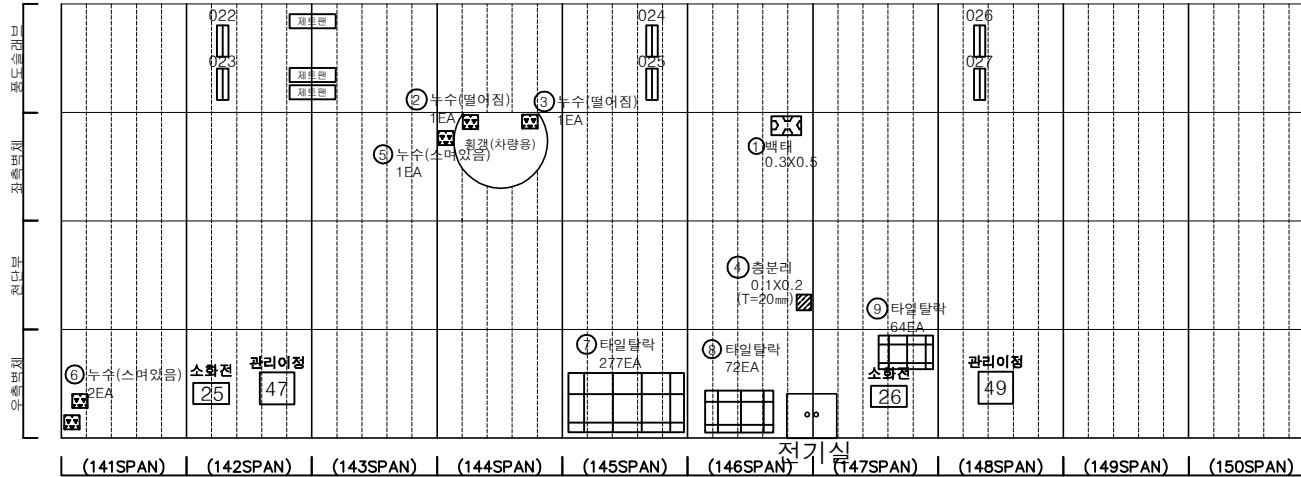


KEY PLAN

여의도 ←

→ 인천

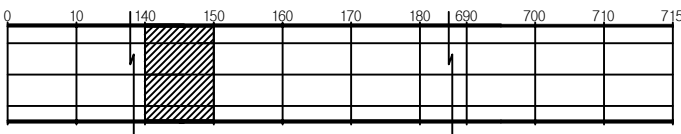

SECTION

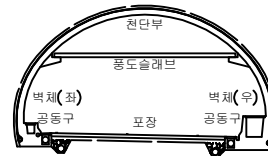

범례



균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	세수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	백태	피착물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 NATM 141~150구간
			도면번호
			15

손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22하	측벽부	S 160	누수(트름)	-	-	-	EA	1	1.00	
2	23상	측벽부	S 156	재료분리	-	0.3	0.3	m ²	1	0.09	
3	24상	천단부	S 151	균열(폭0.3mm이상)	0.5	9.0	-	m	1	9.00	
4	24상	천단부	S 152	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
5	24상	천단부	S 152	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
6	24상	천단부	S 154	균열(폭0.3mm이상)	0.5	9.0	-	m	1	9.00	
7	24상	천단부	S 155	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	
8	24상	천단부	S 156	균열(폭0.3mm이상)	0.3	5.0	-	m	1	5.00	
9	24상	천단부	S 158	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
10	24상	천단부	S 159	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
11	24상	피난연락경	S 160	누수(떨어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	
12	24하	피난연락경	S 160	누수(떨어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	
13	25상	천단부	S 157	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 여의도


인천 →

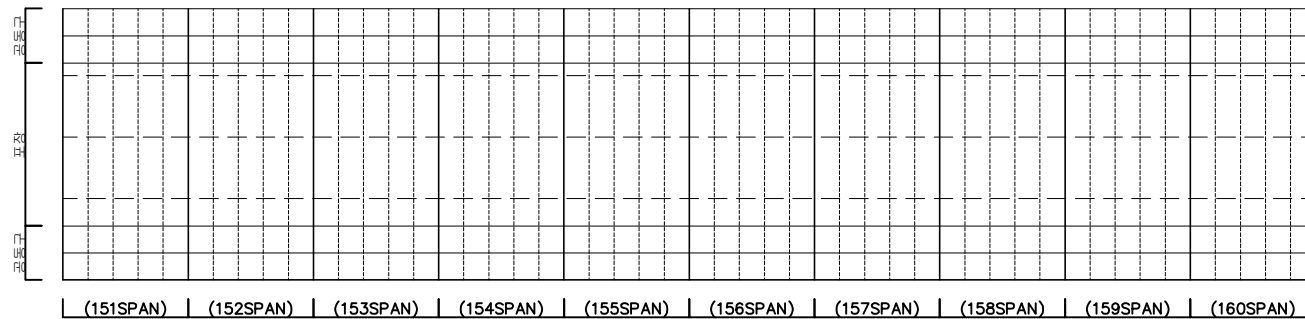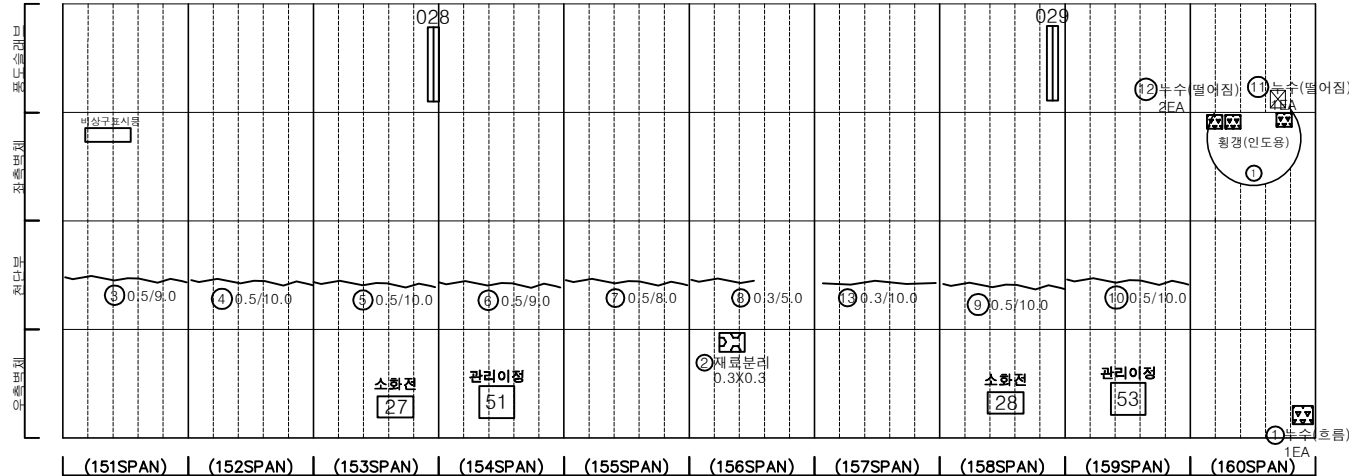


KEY PLAN

← 여의도

인천 →

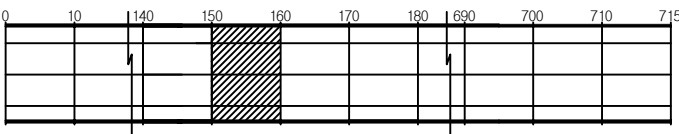

SECTION

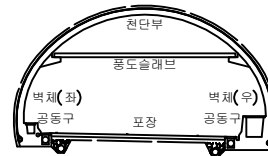


PLAN

균열	방수구형식물	재료분리	발주처
편차, 공동	바리, 파손	체수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	벽면	벽면	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 NATM 151~160구간
			도면번호
			16

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 162	누수(말아짐)	-	-	-	EA	1	1.00	24'상 보수
2	24상	측벽부	S 162	누수(흐름)	-	-	-	EA	1	1.00	
3	24상	천단부	S 168	충분리	-	0.1	1.0	m ²	1	0.10	
4	24상	천단부	S 169	충분리	-	0.2	0.5	m ²	1	0.10	
5	24상	천단부	S 170	충분리	-	0.1	0.2	m ²	1	0.02	
6	24상	천단부	S 161	누수(흐름)	-	-	-	EA	1	1.00	
7	24상	포장부	S 162	포장 파손	-	0.1	0.2	m ²	1	0.02	
8	25상	천단부	S 163	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
9	25상	천단부	S 164	균열(폭0.3mm이상)	0.3	6.0	-	m	1	6.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

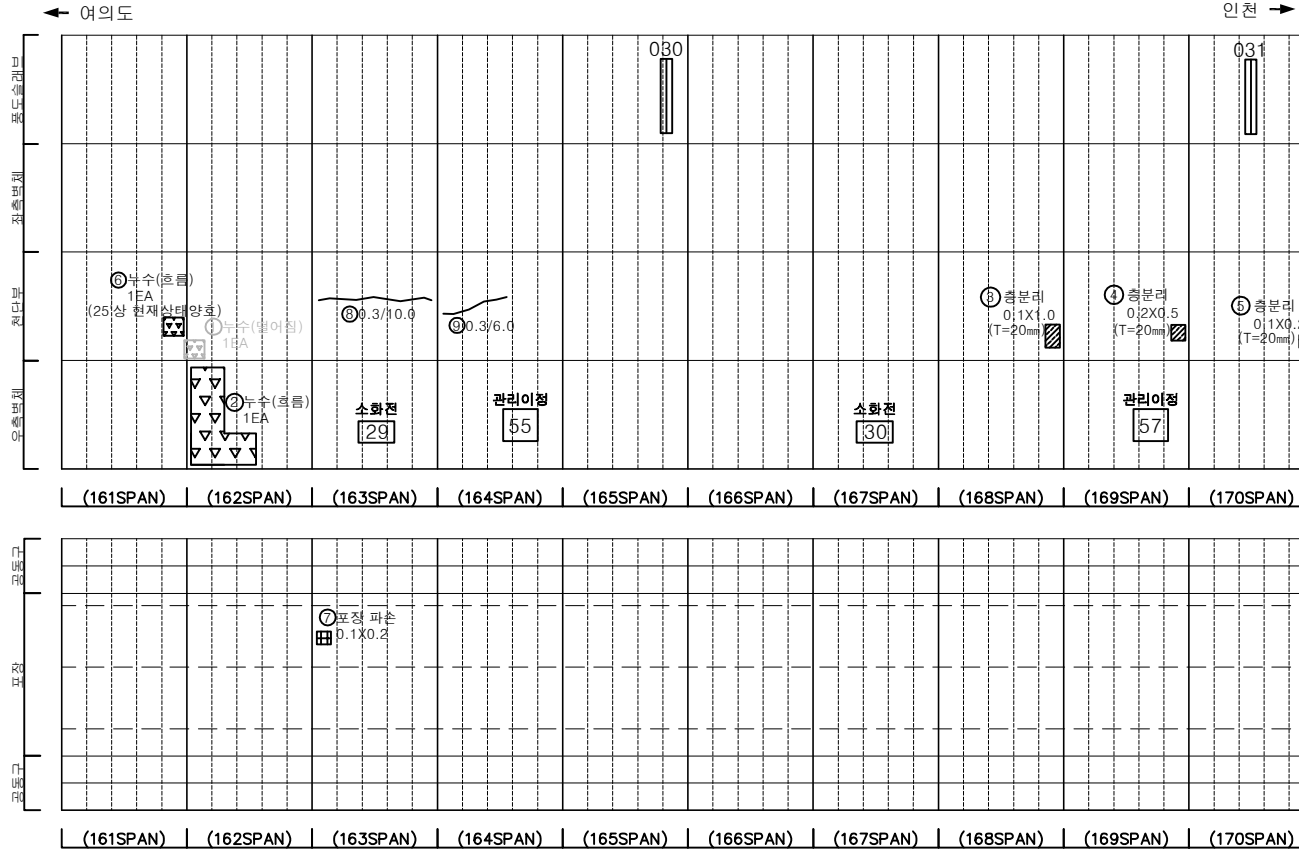


KEY PLAN

← 여의도

인천 →

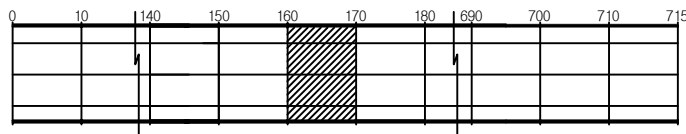

SECTION

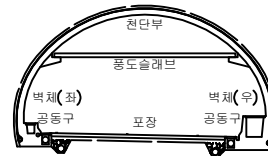


범례


균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	체수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	벽체	피착물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 NATM 161~170구간
			도면번호
			17

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	측벽부	S 172	누수(벌어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	23'상 보수
2	22상	측벽부	S 173	누수(벌어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	23'상 보수
3	22상	측벽부	S 173	백태	-	1.0	2.0	m²	1	2.00	
4	22상	측벽부	S 180	백태	-	1.0	0.4	m²	1	0.40	
5	23상	천단부	S 179	채굴열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	25'상 보수
6	23상	천단부	S 180	채굴열(폭0.3mm이상)	0.3	3.0	-	m	1	3.00	25'상 보수
7	24상	천단부	S 176	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
8	24상	천단부	S 177	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
9	24상	천단부	S 178	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

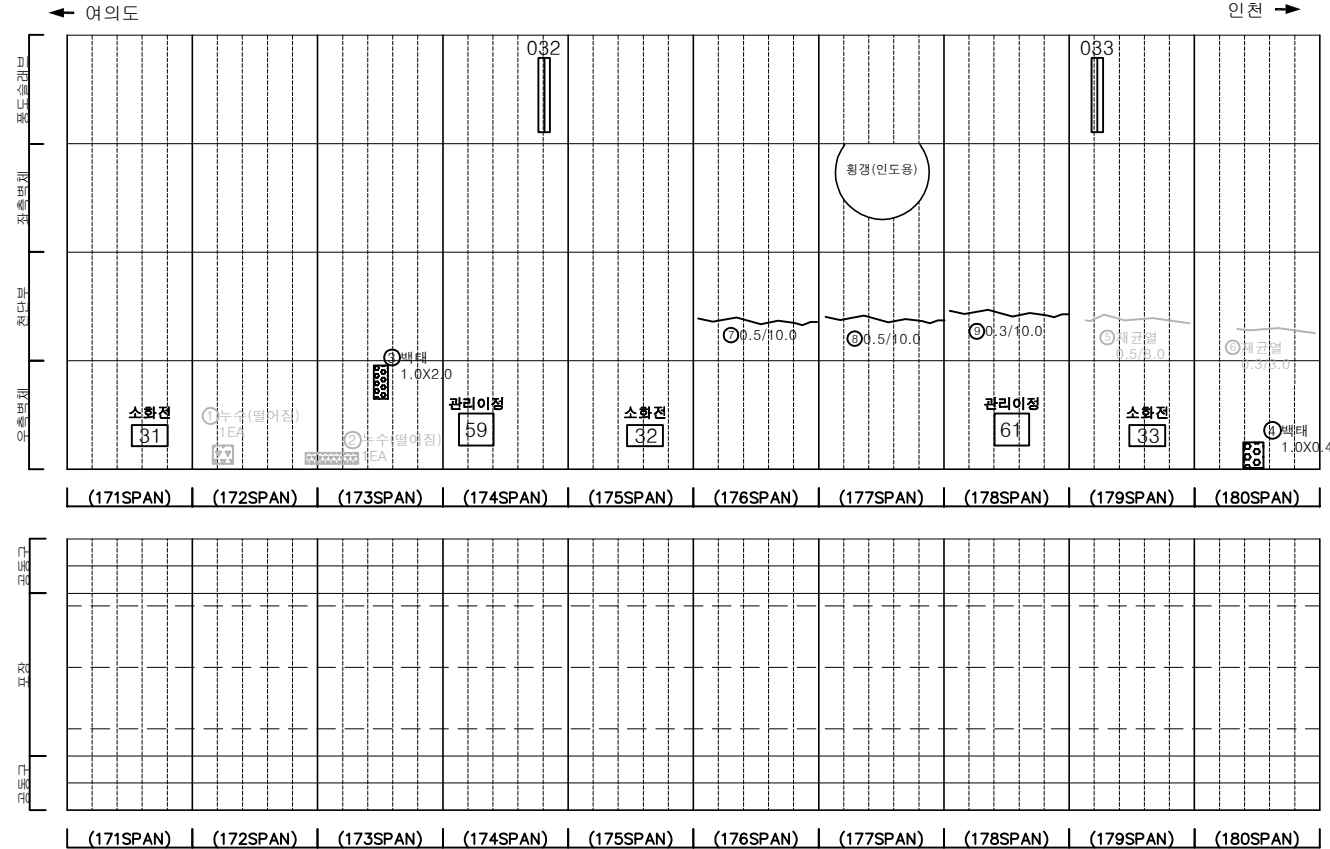

KEY PLAN

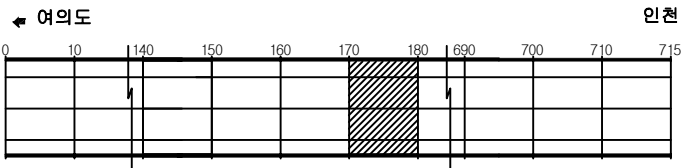

SECTION

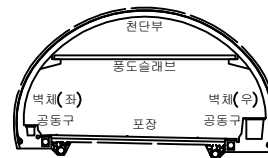

범례



균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	채수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	백태	피착물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 NATM 171~180구간
			도면번호
			18

손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	23상	천단부	S 181	누수흔적	-	0.3	0.3	m ²	1	0.09	
2	23상	천단부	S 181	균열(폭0.3mm이상)	0.5	4.0	-	m	1	4.00	
3	23상	천단부	S 181	균열(폭0.3mm이상)	0.5	4.0	-	m	1	4.00	24'상 보수
4	23상	천단부	S 182	재균열(폭0.3mm이상)	0.3	3.0	-	m	1	3.00	25'상 보수
5	23상	천단부	S 185	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	25'상 보수
6	23상	천단부	S 180	균열(폭0.3mm이상)	0.3	3.0	-	m	1	3.00	
7	23상	천단부	S 187	누수	-	-	-	EA	1	1.00	
8	24상	천단부	S 181	파손	-	0.2	0.5	m ²	1	0.10	
9	24상	천단부	S 183	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
10	24상	천단부	S 184	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
11	24상	천단부	S 186	균열(폭0.3mm이상)	0.5	4.0	-	m	1	4.00	
12	24상	천단부	S 186	균열(폭0.3mm이상)	0.5	5.0	-	m	1	5.00	
13	24상	천단부	S 188	균열(폭0.3mm이상)	0.3	5.0	-	m	1	5.00	
14	24상	천단부	S 189	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	
15	24상	천단부	S 190	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
16	24상	천단부	S 190	파손	-	0.1	0.2	m ²	1	0.02	
17	25상	천단부	S 189	파손	-	0.2	0.3	m ²	1	0.06	
18	25상	천단부	S 181	재균열(폭0.3mm이상)	0.5	4.0	-	m	1	4.00	
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

여의도 ←


→ 인천

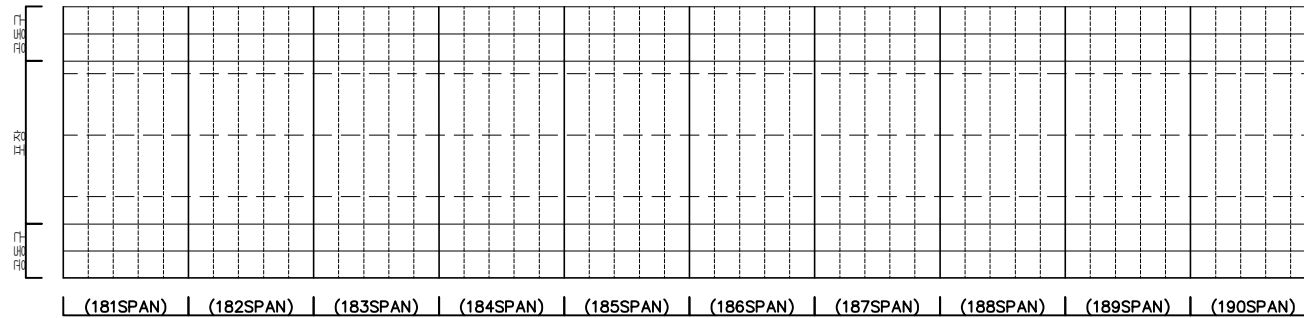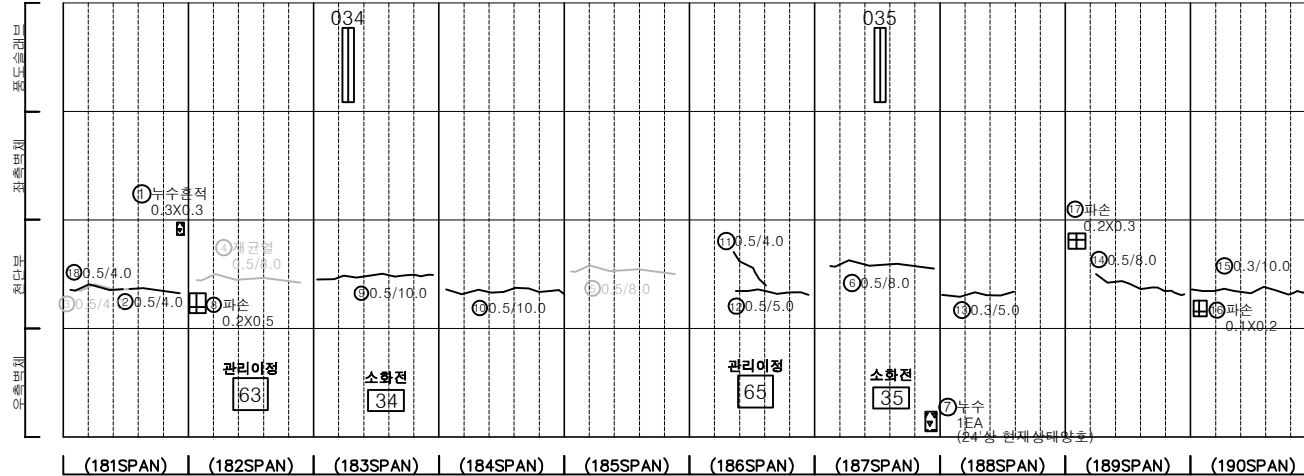


KEY PLAN

← 여의도

→ 인천

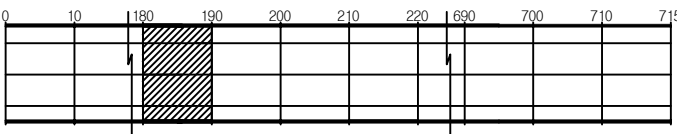

SECTION

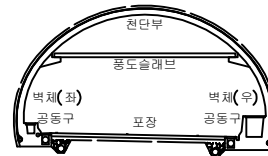


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽체	피착물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 181~190구간
도면번호	19

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 196	균열(폭0.3mm이상)	0.3	8.0	-	m	1	8.00	23'상 보수
2	22하	천단부	S 191	파손	-	0.2	0.5	m ²	1	0.10	25'상 보수
3	23상	천단부	S 197	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	25'상 보수
4	23상	천단부	S 198	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	25'상 보수
5	23상	천단부	S 199	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	25'상 보수
6	24상	천단부	S 191	파손	-	0.1	0.2	m ²	1	0.02	
7	24상	천단부	S 192	망상균열	-	10.0	2.0	m ²	1	20.00	
8	24상	천단부	S 194	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
9	24상	천단부	S 195	망상균열	-	10.0	2.0	m ²	1	20.00	
10	24상	천단부	S 200	균열(폭0.3mm이상)	0.5	5.0	-	m	1	5.00	
11	24하	측벽부	S 196	충분리	-	0.2	1.5	m ²	1	0.30	
12	25상	측벽부	S 197	누수(스머있음)	-	-	-	EA	1	1.00	
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

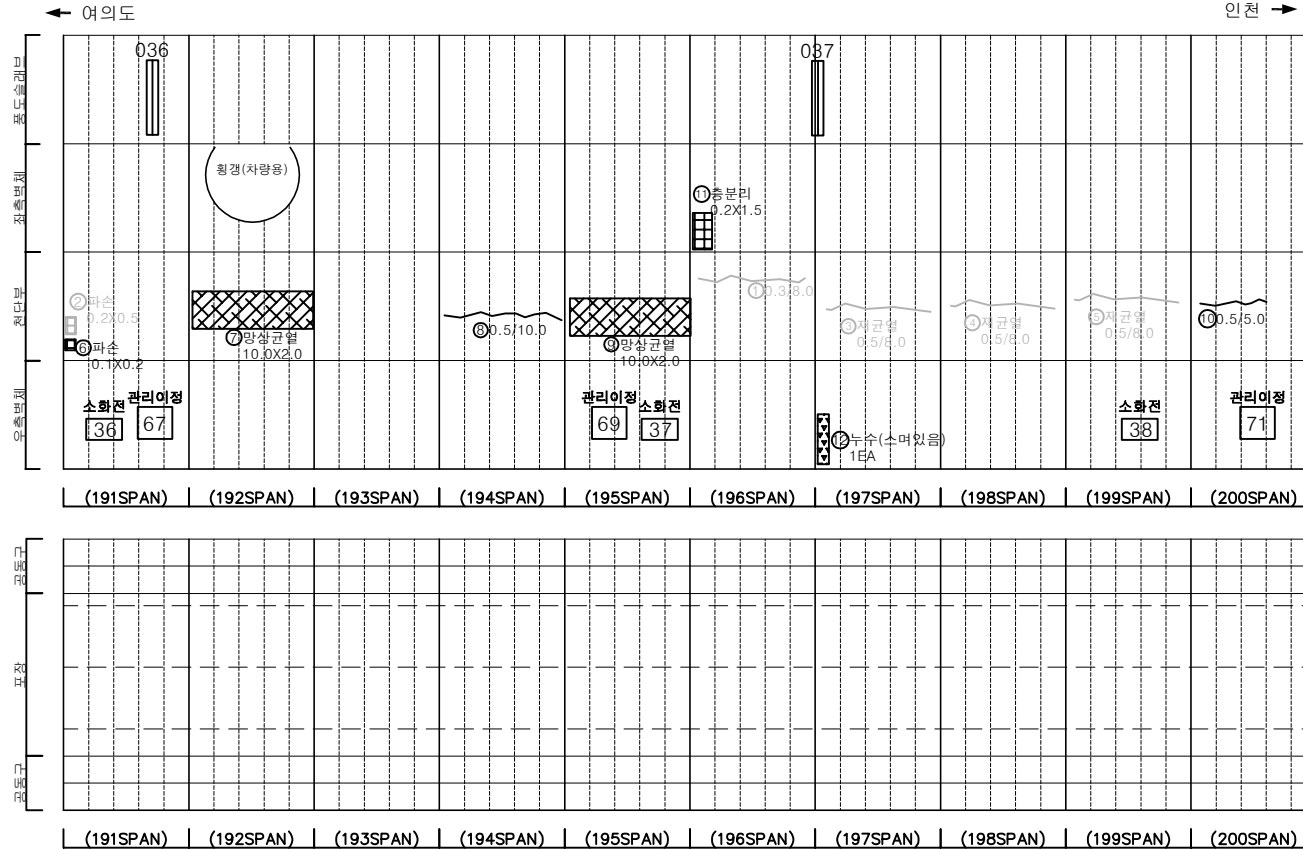

KEY PLAN

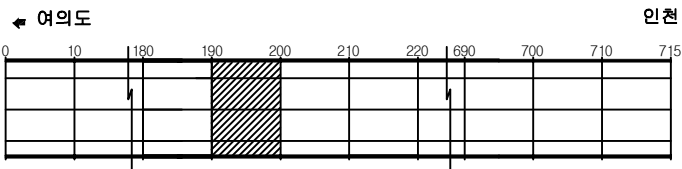

SECTION

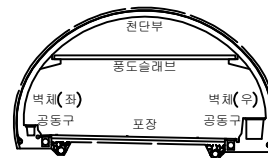

범례

균열	망상균열	충분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	체수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	벽면	피복물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 NATM 191~200구간
			도면번호
			20

손 상 물 량 표

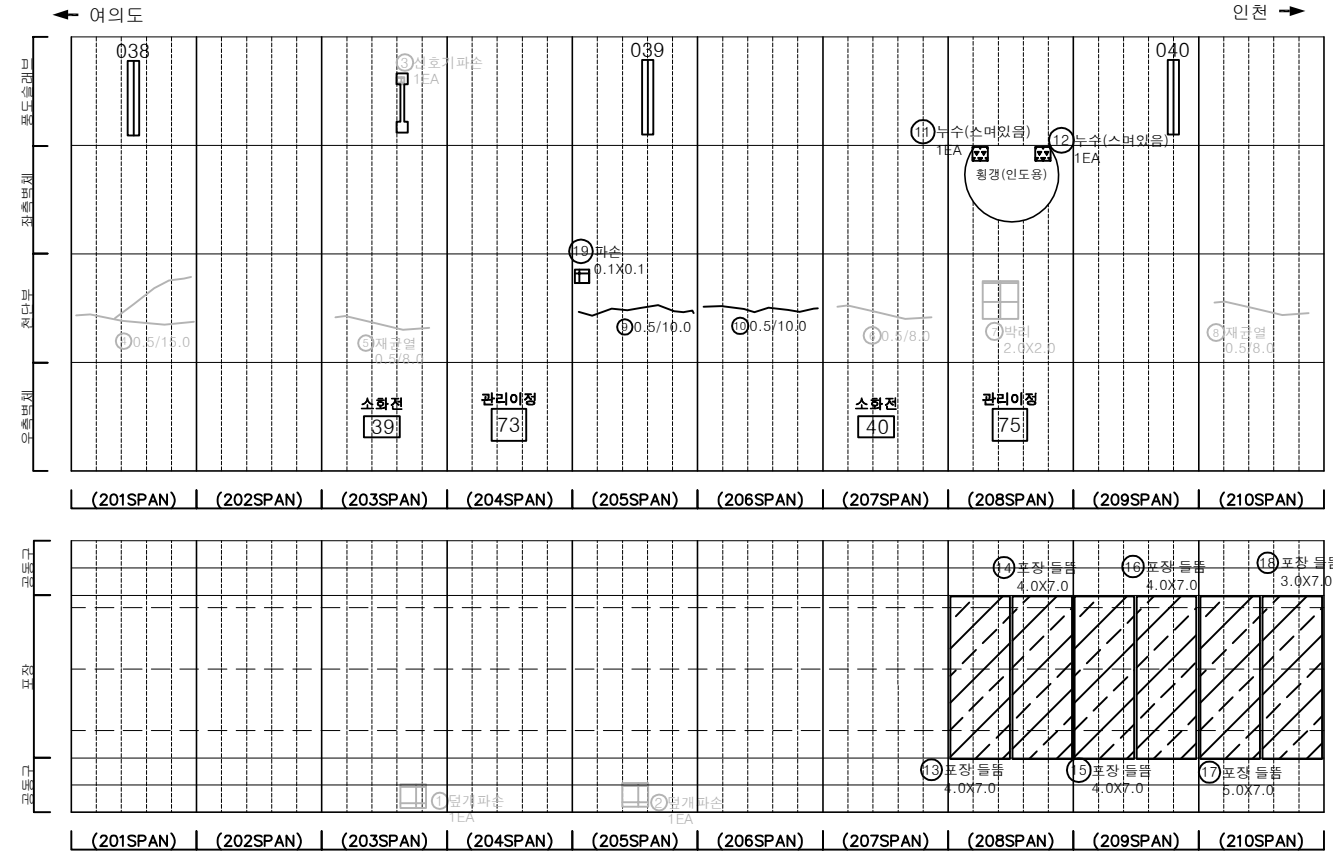
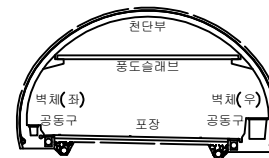
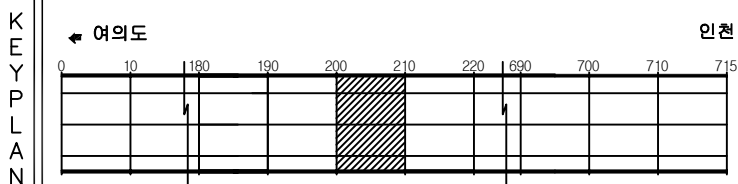
[illegible]

표		빈 칸		방상갈림		재료분리	발 주 처	서울특별시주택회사
		면적, 양동		벽리, 파손		채수	용 역 명	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025. 상반기)
		누수, 습윤부		폐 폐		퇴적물	도 면 명	
		철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호	21
		부 식		좌굴, 변형		기 타		

손 상 물 량 표

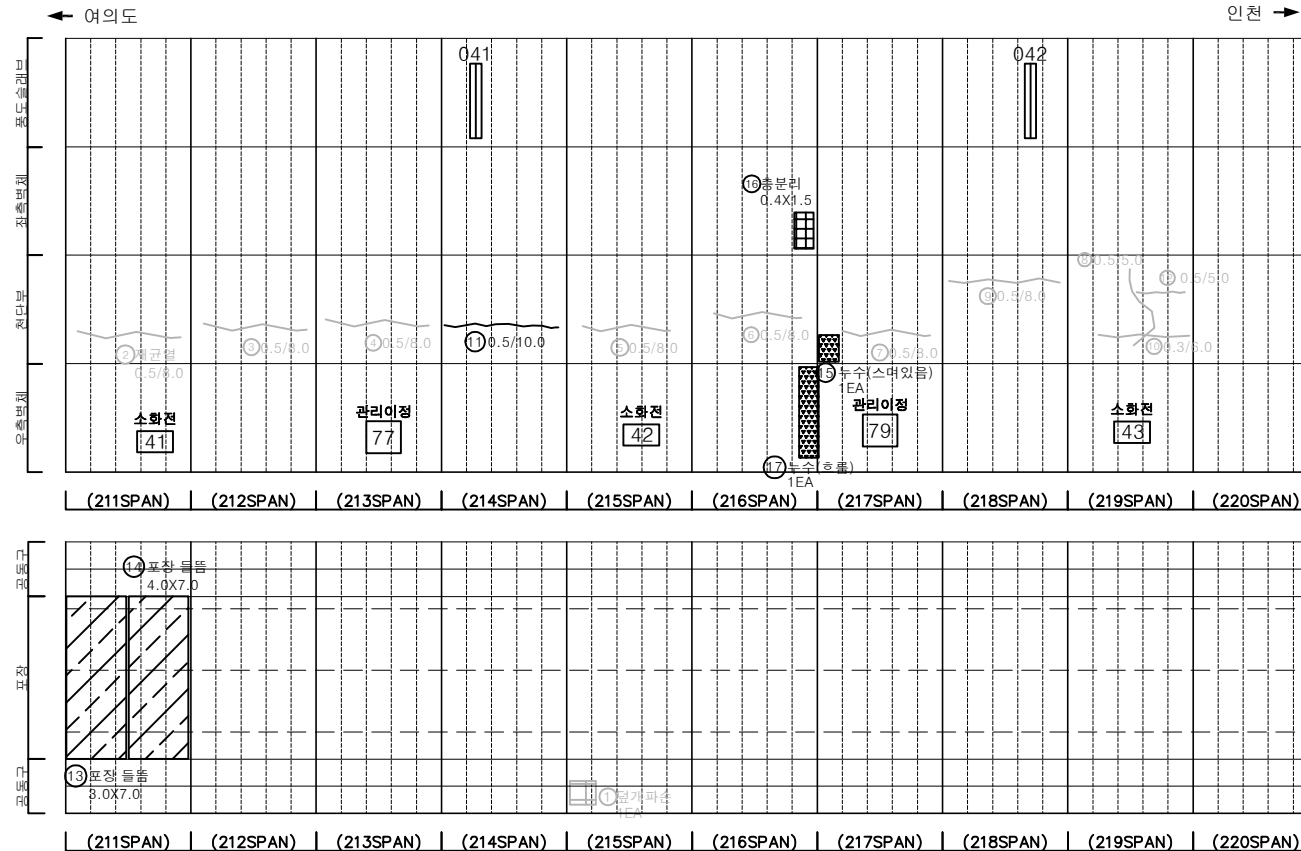
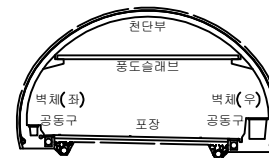
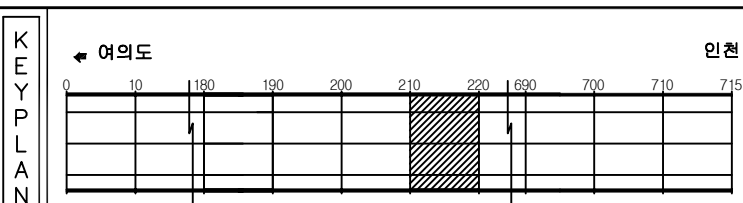
[illegible]


표 면		간 이		방산근열		재료본리	발 주 처	서울특별시회사
		면적, 입동		박리, 파손		채수	용 역 명	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025. 상반기)
		누수, 습윤부		배 배		퇴적물	도 면 명	신월여의지하도로-인전방향 NATM 211~220구간
		철근노출		전 하		열 화	도 면 번 호	22
		부 식		좌굴, 변형		기 타		

손상물량표

번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	23상	천단부	S 227	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	23상 보수
2	23상	천단부	S 228	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	23상 보수
3	23상	천단부	S 228	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	23상 보수
4	24상	천단부	S 221	충분리	-	0.1	0.8	m²	1	0.08	
5	24상	천단부	S 223	망상균열	-	10.0	2.0	m²	1	20.00	
6	24상	천단부	S 224	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	
7	24상	천단부	S 230	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
8	25상	천단부	S 224	충분리	-	0.1	1.0	m²	1	0.10	
9	25상	측벽부	S 223	누수(스며있음)	-	-	-	EA	1	1.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

여의도 ←


→ 인천

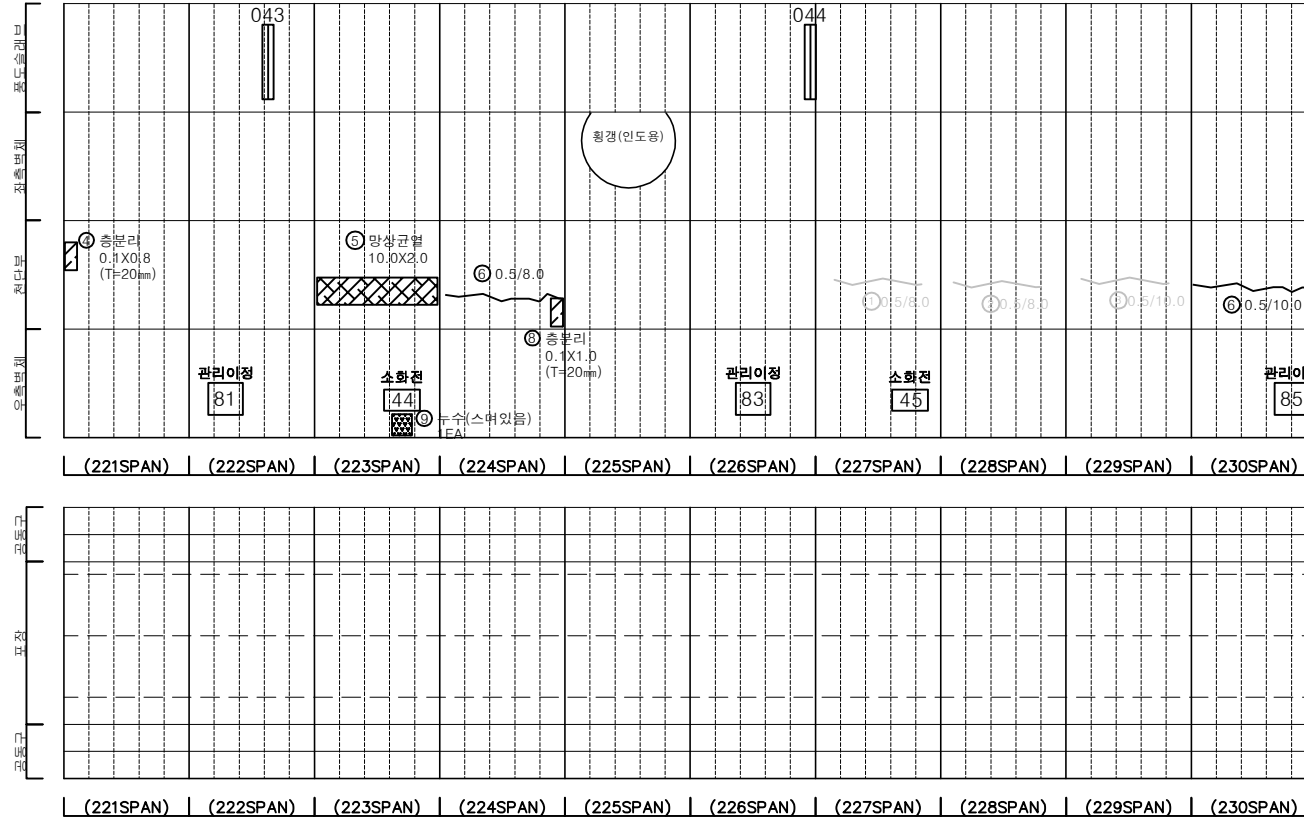


KEY PLAN

← 여의도

→ 인천

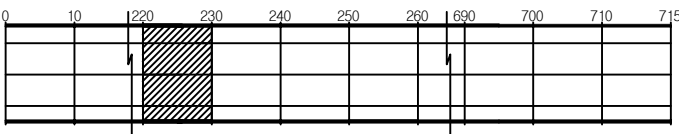

SECTION

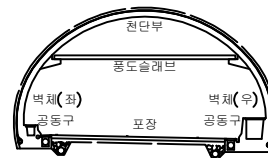

범례


균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	체수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	벽면	피복물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 NATM 221~230구간
			도면번호
			23

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 225	재균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	23'상 보수
2	22상	공동구	S 239	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	2	2.00	23'상 보수
3	22상	천단부	S 236	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	23'상 보수
4	24상	천단부	S 231	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
5	24상	천단부	S 232	균열(폭0.3mm이상)	0.5	4.0	-	m	1	4.00	
6	24상	천단부	S 232	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	
7	24상	천단부	S 233	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
8	24상	천단부	S 234	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
9	24상	천단부	S 237	균열(폭0.3mm이상)	0.5	5.0	-	m	1	5.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 여의도

인천 →

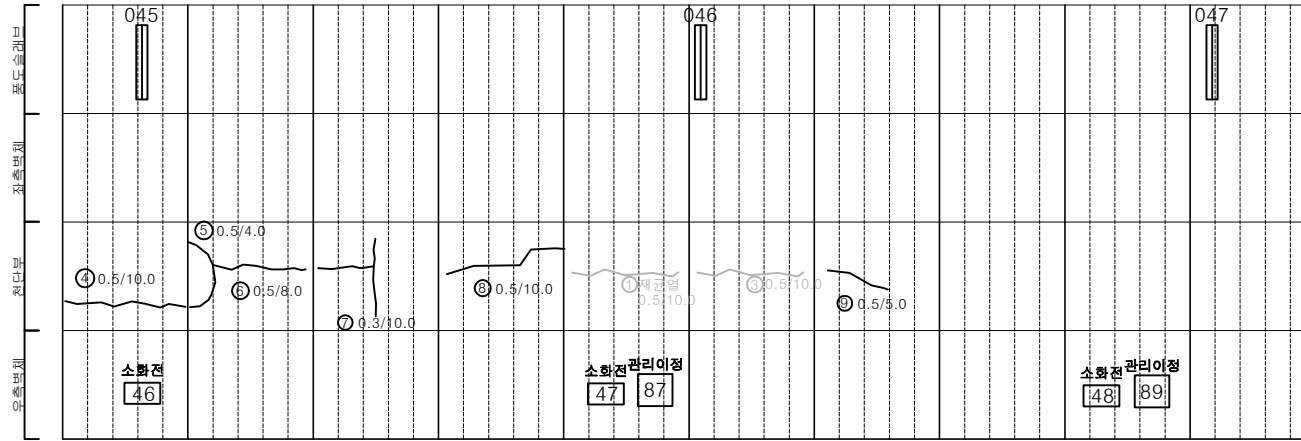

(231SPAN) | (232SPAN) | (233SPAN) | (234SPAN) | (235SPAN) | (236SPAN) | (237SPAN) | (238SPAN) | (239SPAN) | (240SPAN)

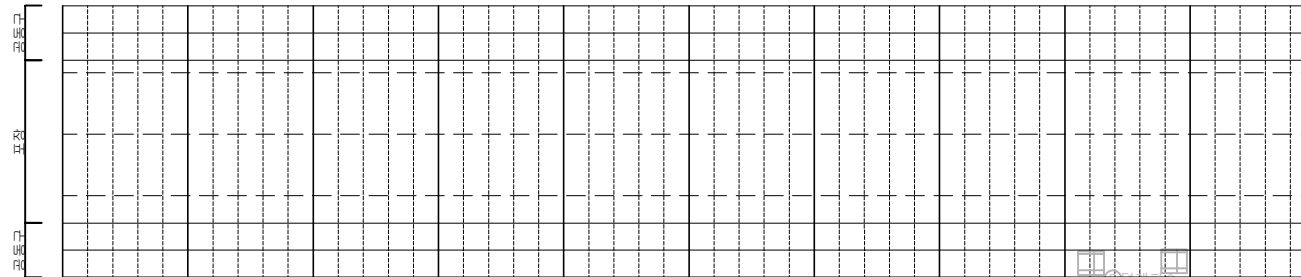


(231SPAN) | (232SPAN) | (233SPAN) | (234SPAN) | (235SPAN) | (236SPAN) | (237SPAN) | (238SPAN) | (239SPAN) | (240SPAN)


KEY PLAN

← 여의도

인천 →

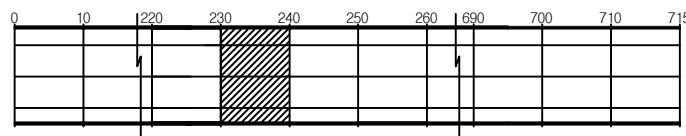

SECTION

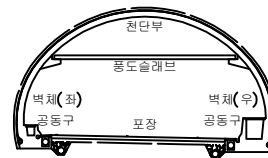


면적


균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	제수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	벽면	피복물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 NATM 231~240구간
			도면번호
			24

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	면대시설	S 243	신호기 파손	-	-	-	EA	1	1.00	22'상 보수
2	22상	공동구	S 241	공동구 덮개 파손	-	-	-	EA	1	1.00	23'상 보수
3	23상	천단부	S 244	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	25'상 보수
4	23상	천단부	S 245	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	25'상 보수
5	23상	천단부	S 249	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	25'상 보수
6	23상	천단부	S 250	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	25'상 보수
7	24상	천단부	S 242	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
8	24상	천단부	S 243	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
9	24상	천단부	S 245	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	
10	24상	천단부	S 250	파손	-	0.1	0.5	m ²	1	0.05	
11	24하	측벽부	S 241	누수흔적	-	0.5	3.0	m ²	1	1.50	
12	24하	측벽부	S 242	균열(폭0.3mm이상)	0.3	2.0	-	m	1	2.00	
13	25상	천단부	S 244	균열(폭0.3mm이상)	0.3	5.0	-	m	1	5.00	
14	25상	천단부	S 246	균열(폭0.3mm이상)	0.3	5.0	-	m	1	5.00	
15	25상	천단부	S 248	균열(폭0.3mm이상)	0.3	8.0	-	m	1	8.00	
16	25상	피난연락경	S 242	누수(떨어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

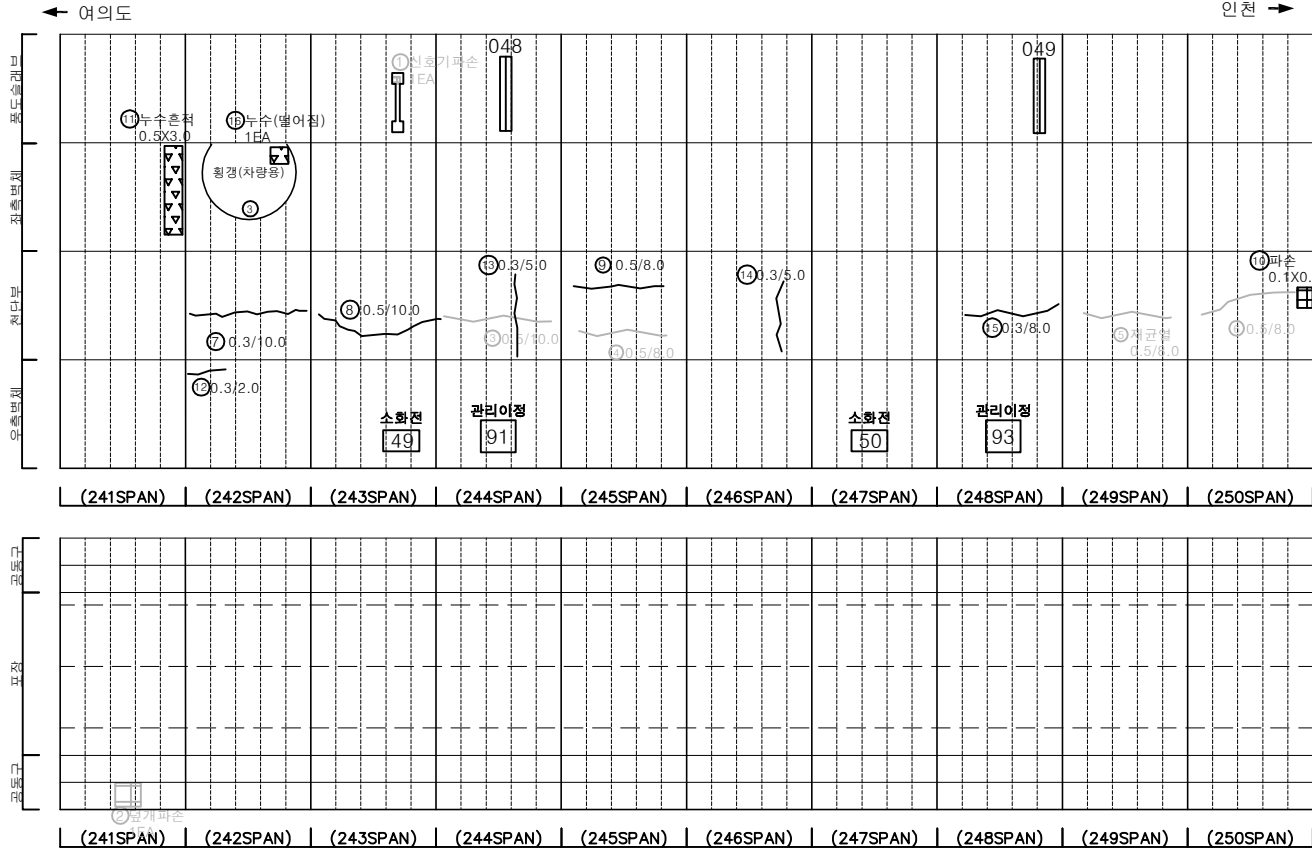

KEY PLAN

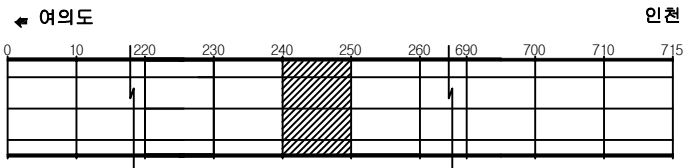

SECTION

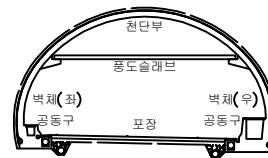


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽체	피복물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 241~250구간
도면번호	25

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	S 252	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	23상 보수
2	22하	천단부	S 254	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	25상 보수
3	23상	천단부	S 258	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	25상 보수
4	23상	천단부	S 257	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	25상 보수
5	23상	천단부	S 258	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	25상 보수
6	23상	천단부	S 259	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	25상 보수
7	24상	천단부	S 251	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	
8	24상	천단부	S 252	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	
9	24상	천단부	S 253	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
10	24상	천단부	S 255	충분리	-	0.1	0.2	m²	2	0.04	
11	24상	천단부	S 255	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
12	24상	천단부	S 260	피복부족	-	4.0	4.0	m²	1	16.00	
13	25상	천단부	S 252	균열(폭0.3mm이상)	0.3	2.0	-	m	1	2.00	
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

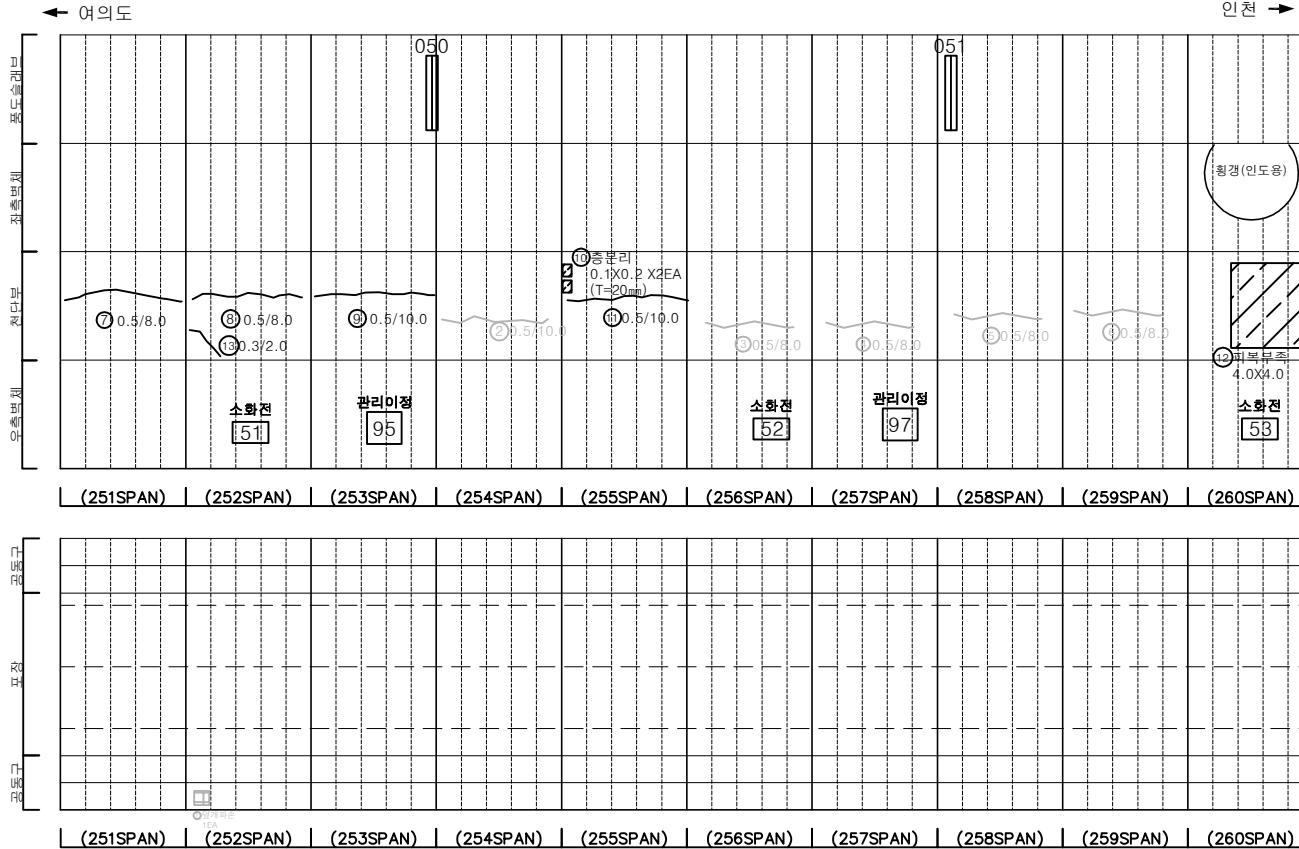

KEY PLAN

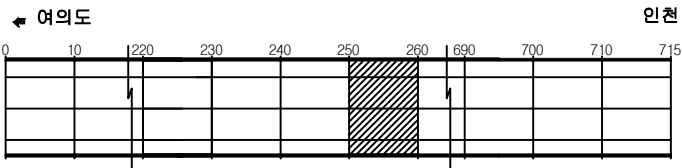

SECTION

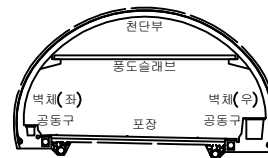

범례


균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	제수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	벽면	피복물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 NATM 251~260구간
			도면번호
			26

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	23상	천단부	S 261	벽체	-	0.5	2.0	m ²	1	1.00	24'상 보수
2	23상	천단부	S 261	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	25'상 보수
3	23상	천단부	S 262	재균열(폭0.3mm이상)	0.5	6.0	-	m	1	6.00	25'상 보수
4	23상	천단부	S 263	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	25'상 보수
5	23상	천단부	S 264	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	25'상 보수
6	23상	천단부	S 265	균열(폭0.3mm이상)	0.5	12.0	-	m	1	12.00	25'상 보수
7	23상	천단부	S 268	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	25'상 보수
8	23상	천단부	S 269	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	25'상 보수
9	23상	천단부	S 270	재균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	25'상 보수
10	24상	천단부	S 267	균열(폭0.3mm이상)	0.3	5.0	-	m	1	5.00	
11	24상	측벽부	S 268	타일탈락	-	-	-	EA	13	13.00	
12	25상	천단부	S 263	파손	-	0.1	0.2	m ²	2	0.04	
13	25상	천단부	S 263	파손	-	0.1	0.3	m ²	1	0.03	
14	25상	천단부	S 265	균열(폭0.3mm이상)	0.3	8.0	-	m	1	8.00	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 여의도

인천 →

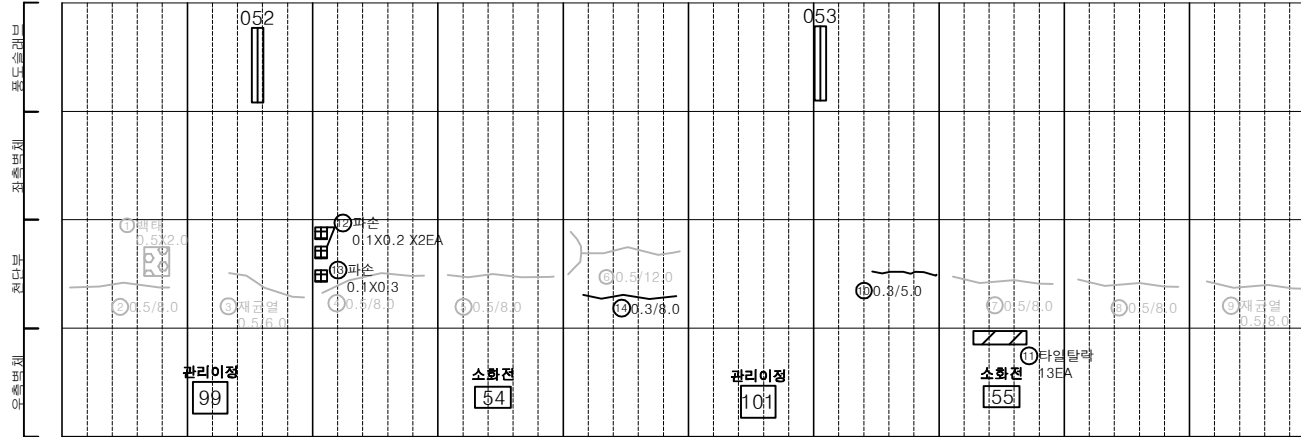

(261SPAN) | (262SPAN) | (263SPAN) | (264SPAN) | (265SPAN) | (266SPAN) | (267SPAN) | (268SPAN) | (269SPAN) | (270SPAN)

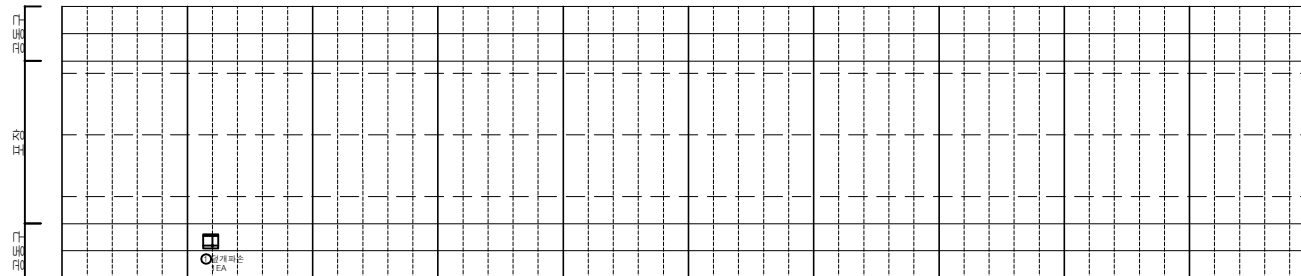


(261SPAN) | (262SPAN) | (263SPAN) | (264SPAN) | (265SPAN) | (266SPAN) | (267SPAN) | (268SPAN) | (269SPAN) | (270SPAN)


KEY PLAN

← 여의도

인천 →

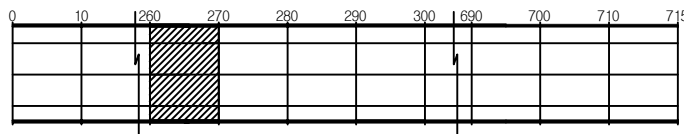

SECTION

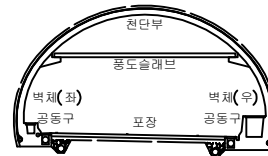


PLAN


균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	체수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	벽체	피복물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 NATM 261~270구간
			도면번호
			27

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S. 273	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	23'상 보수
2	22상	천단부	S. 275	재균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	23'상 보수
3	22상	천단부	S. 277	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	23'상 보수
4	22상	측벽부	S. 272	파손	-	1.0	0.2	m ²	1	0.20	25'상 보수
5	23상	천단부	S. 271	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	25'상 보수
6	23상	천단부	S. 272	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	25'상 보수
7	23상	천단부	S. 274	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	25'상 보수
8	23상	천단부	S. 278	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	25'상 보수
9	23상	천단부	S. 280	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	
10	24하	천단부	S. 272	충분리	-	0.2	0.4	m ²	1	0.08	
11	24하	측벽부	S. 278	타일탈락	-	-	-	EA	190	190.00	
12	24하	포장부	S. 279	포장 파손	-	0.1	1.0	m ²	1	0.10	
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

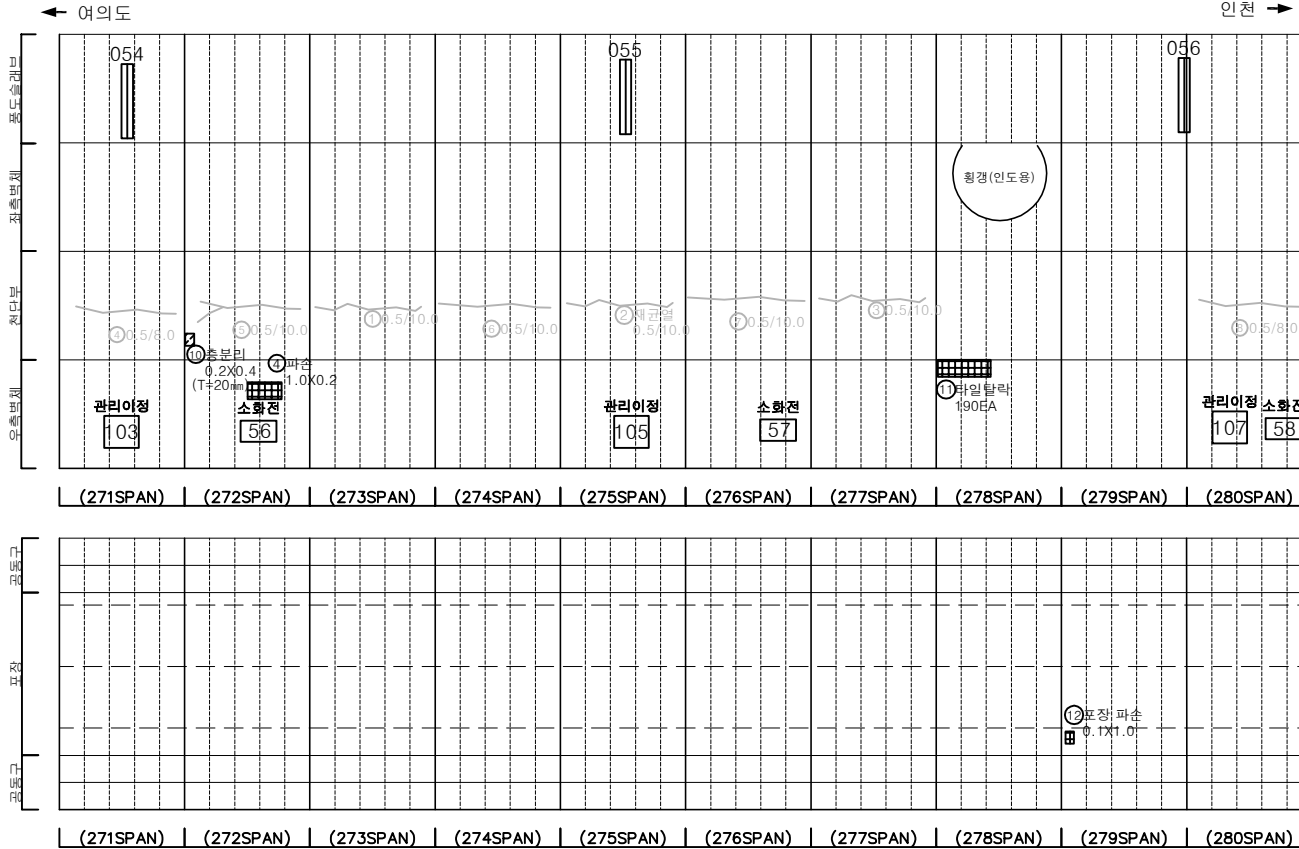

KEY PLAN

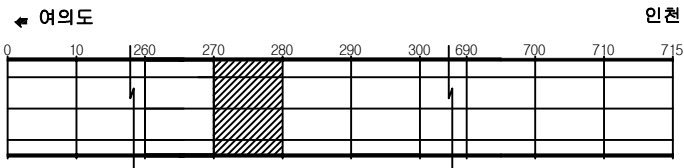

SECTION

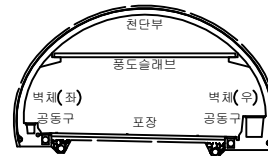

PLAN



균열	망상균열	재료분리	발주처
침치, 공동	바리, 파손	체수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	벽체	피복물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 NATM 271~280구간
			도면번호
			28

손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 281	재균열 (폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	23'상 보수
2	22상	천단부	S 283	균열 (폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	23'상 보수
3	22상	천단부	S 285	균열 (폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	23'상 보수
4	22상	천단부	S 286	균열 (폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	23'상 보수
5	22상	천단부	S 289	재균열 (폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	23'상 보수
6	22상	천단부	S 290	재균열 (폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	23'상 보수
7	23상	천단부	S 284	균열 (폭0.3mm이상)	0.3	4.0	-	m	1	4.00	25'상 보수
8	23상	천단부	S 284	균열 (폭0.3mm이상)	0.5	6.0	-	m	1	6.00	25'상 보수
9	24상	천단부	S 282	균열 (폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
10	24상	천단부	S 287	균열 (폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	
11	24상	천단부	S 288	균열 (폭0.3mm이상)	0.3	4.0	-	m	1	4.00	
12	24하	포장부	S 285	포장 파손	-	0.2	0.2	m²	1	0.04	
13	25상	측벽부	S 287	타일탈락	-	-	-	EA	231	231.00	
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 여의도


인천 →

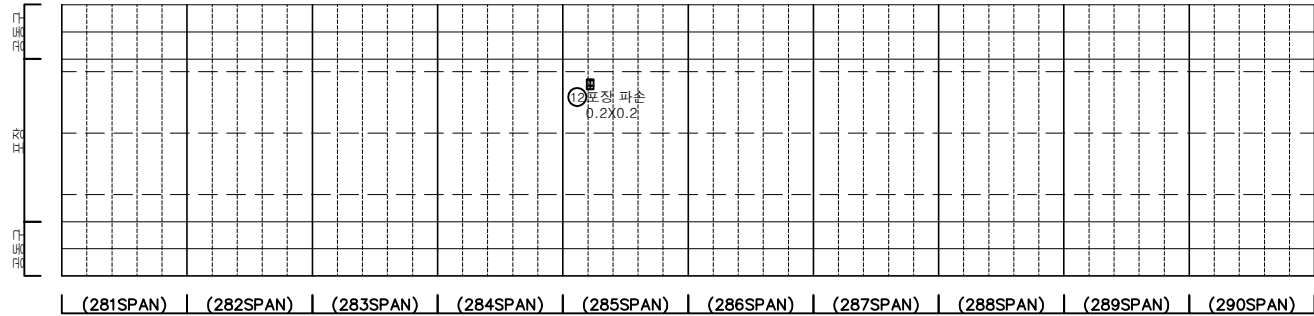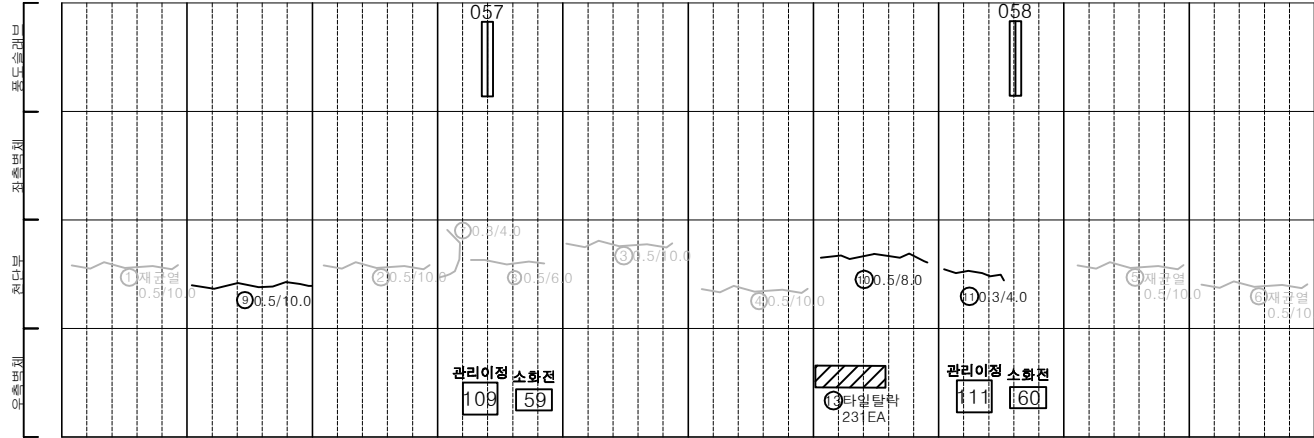


KEY PLAN

← 여의도

인천 →

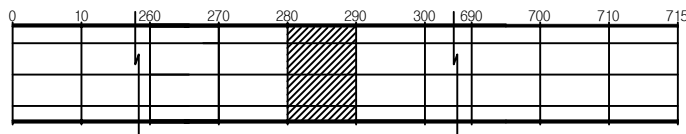

SECTION

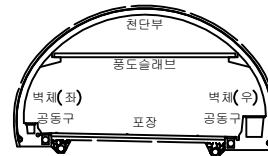


범례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	채수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	벽면	피복물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 NATM 281~290구간
			도면번호
			29

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 291	채균열 (폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	23'상 보수
2	22상	천단부	S 292	채균열 (폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	23'상 보수
3	22상	천단부	S 300	균열 (폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	23'상 보수
4	23상	천단부	S 293	채균열 (폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	25'상 보수
5	23하	천단부	S 297	균열 (폭0.3mm이상)	0.3	8.0	-	m	1	8.00	25'상 보수
6	25상	천단부	S 299	균열 (폭0.3mm이상)	0.3	3.0	-	m	1	3.00	
7	25상	공동구	S 293	공동구 덮개탈락	-	-	-	EA	1	1.00	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

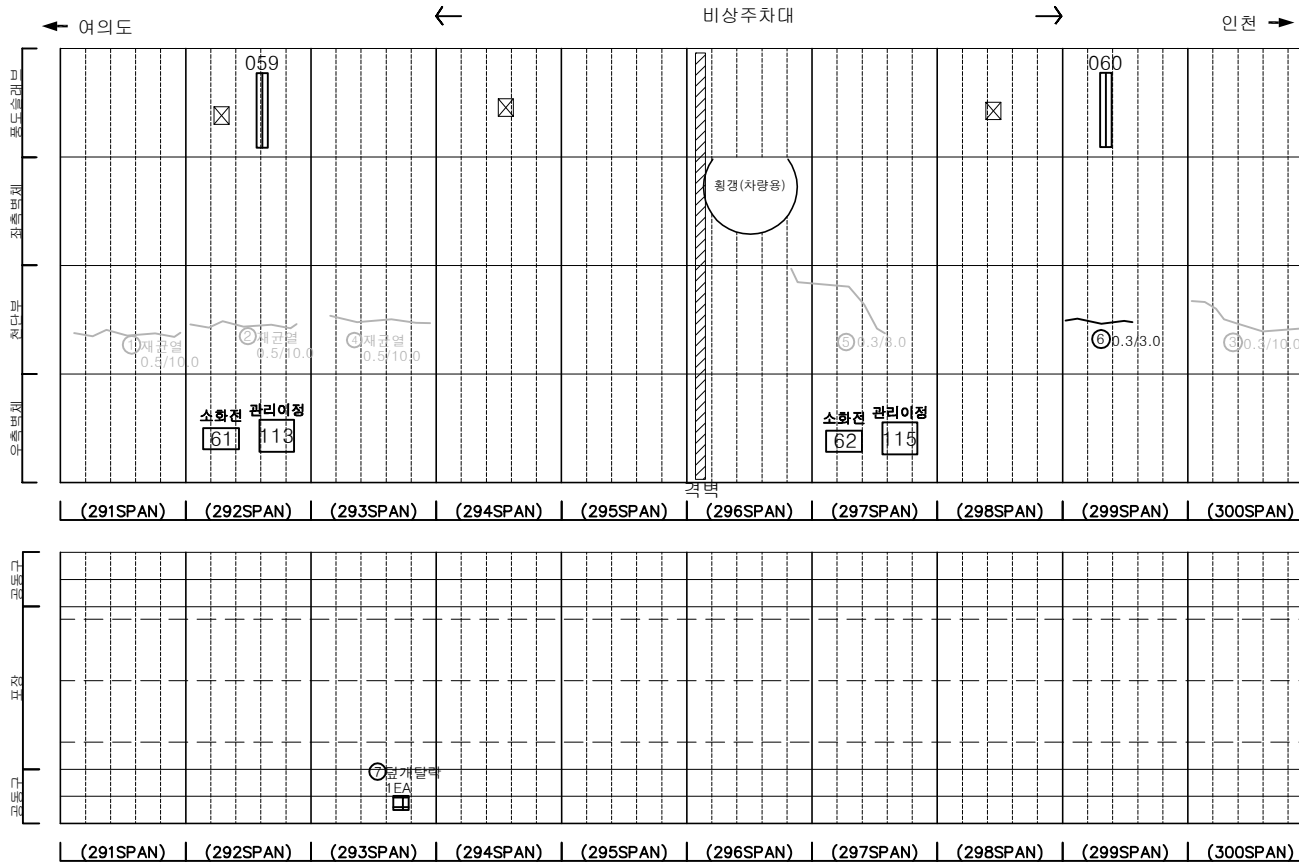


KEY PLAN

← 여의도

인천 →

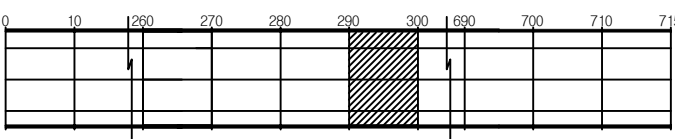

SECTION

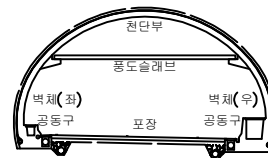별
매


균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	체수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	벽면	피복물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 NATM 291~300구간
			도면번호
			30

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 301	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	23'상 보수
2	22상	천단부	S 302	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	23'상 보수
3	22상	천단부	S 308	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	23'상 보수
4	22상	천단부	S 309	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	23'상 보수
5	23상	천단부	S 306	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	25'상 보수
6	23상	천단부	S 310	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	25'상 보수
7	24상	천단부	S 305	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
8	25상	천단부	S 303	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 여의도

인천 →

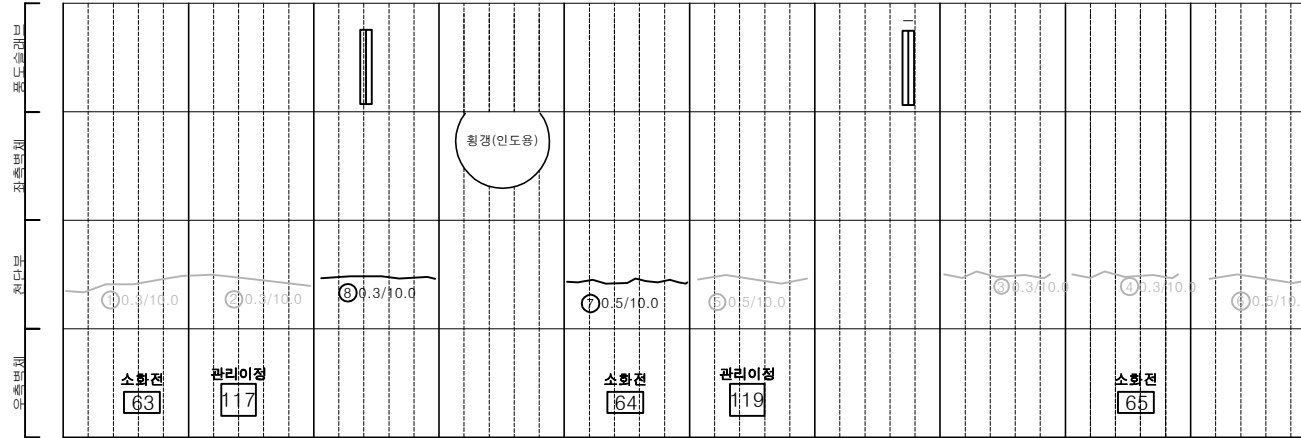

(301SPAN) | (302SPAN) | (303SPAN) | (304SPAN) | (305SPAN) | (306SPAN) | (307SPAN) | (308SPAN) | (309SPAN) | (310SPAN)

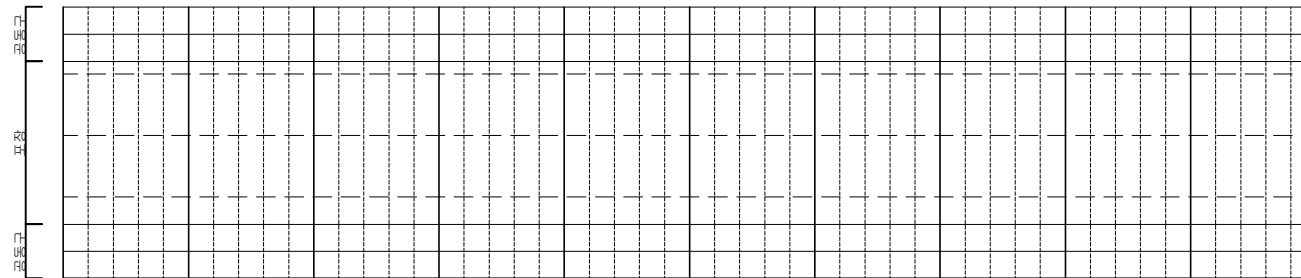


(301SPAN) | (302SPAN) | (303SPAN) | (304SPAN) | (305SPAN) | (306SPAN) | (307SPAN) | (308SPAN) | (309SPAN) | (310SPAN)


KEY PLAN

← 여의도

인천 →

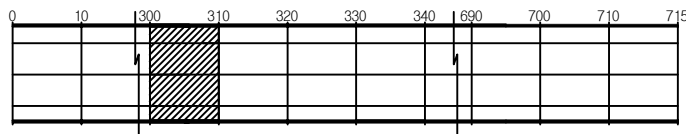

SECTION

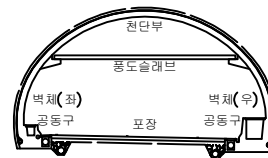별
례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	세수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	벽면	피복물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 NATM 301~310구간
			도면번호
			31

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 311~320구간)

손 상 물 량 표






[illegible]

표				발 주 처 서울티널주식회사
				용 역 명 신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
				도 면 명 신월여의지하도로-인선방향 NATM 311~320구간
				도 면 번 호 32


ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 321~330구간)

손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	중합 물량	
1	22년	공동구	S 324	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	24'형 보속
2	22년	천단부	S 322	박리	-	0.2	0.3	m ²	3	0.18	25'상 보속
3	22년	천단부	S 325	단면불량	-	0.2	0.7	m ²	1	0.14	25'상 보속
4	24년	천단부	S 322	균열(폭0.3mm이상)	0.3	7.0	-	m	1	7.00	25'상 보속
5	24년	천단부	S 329	박리	-	0.2	1.5	m ²	1	0.30	25'상 보속
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

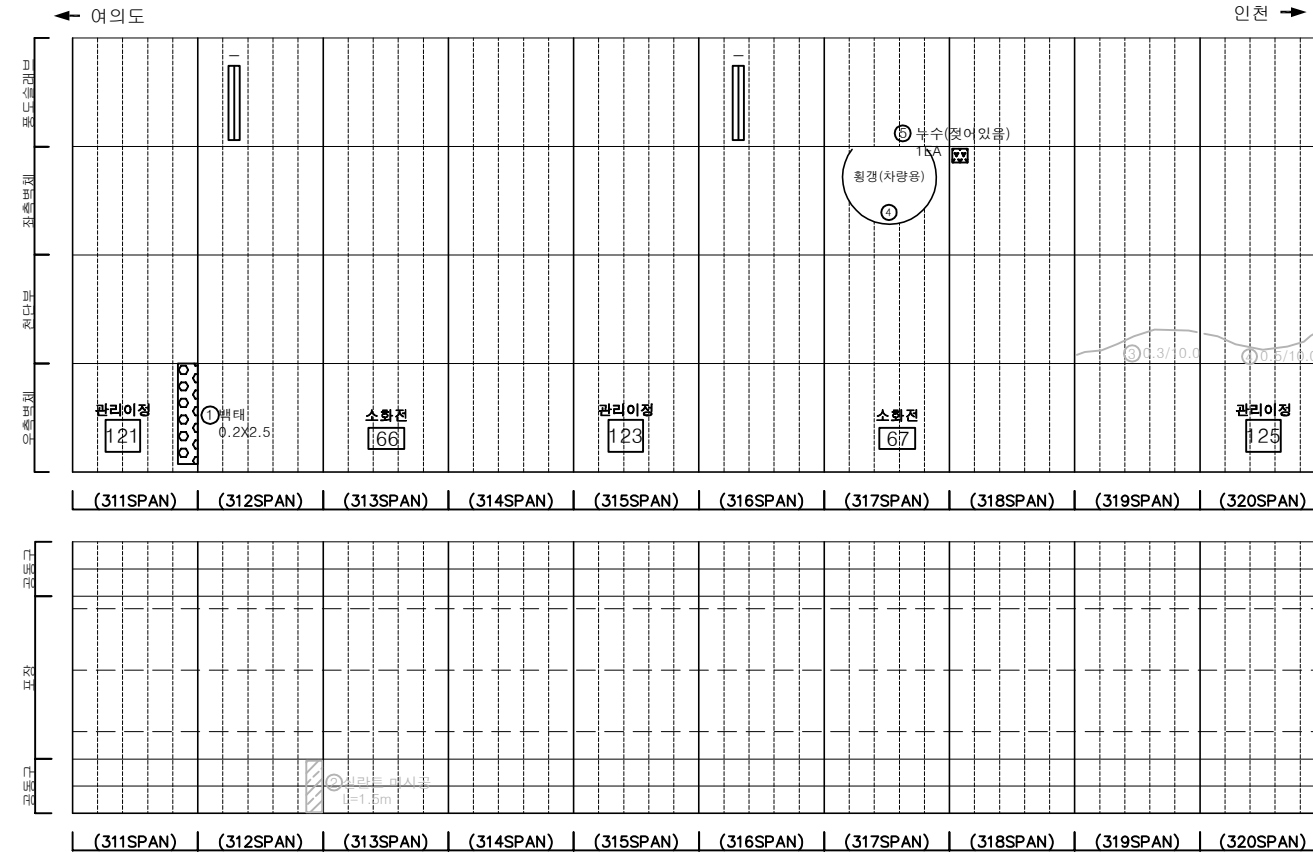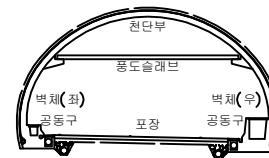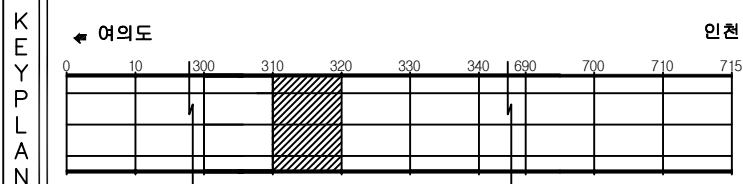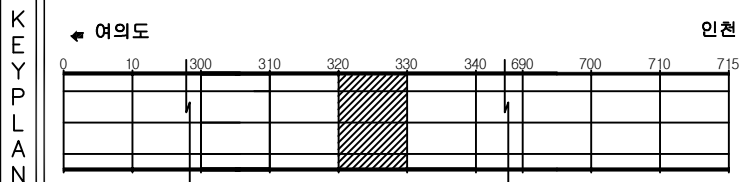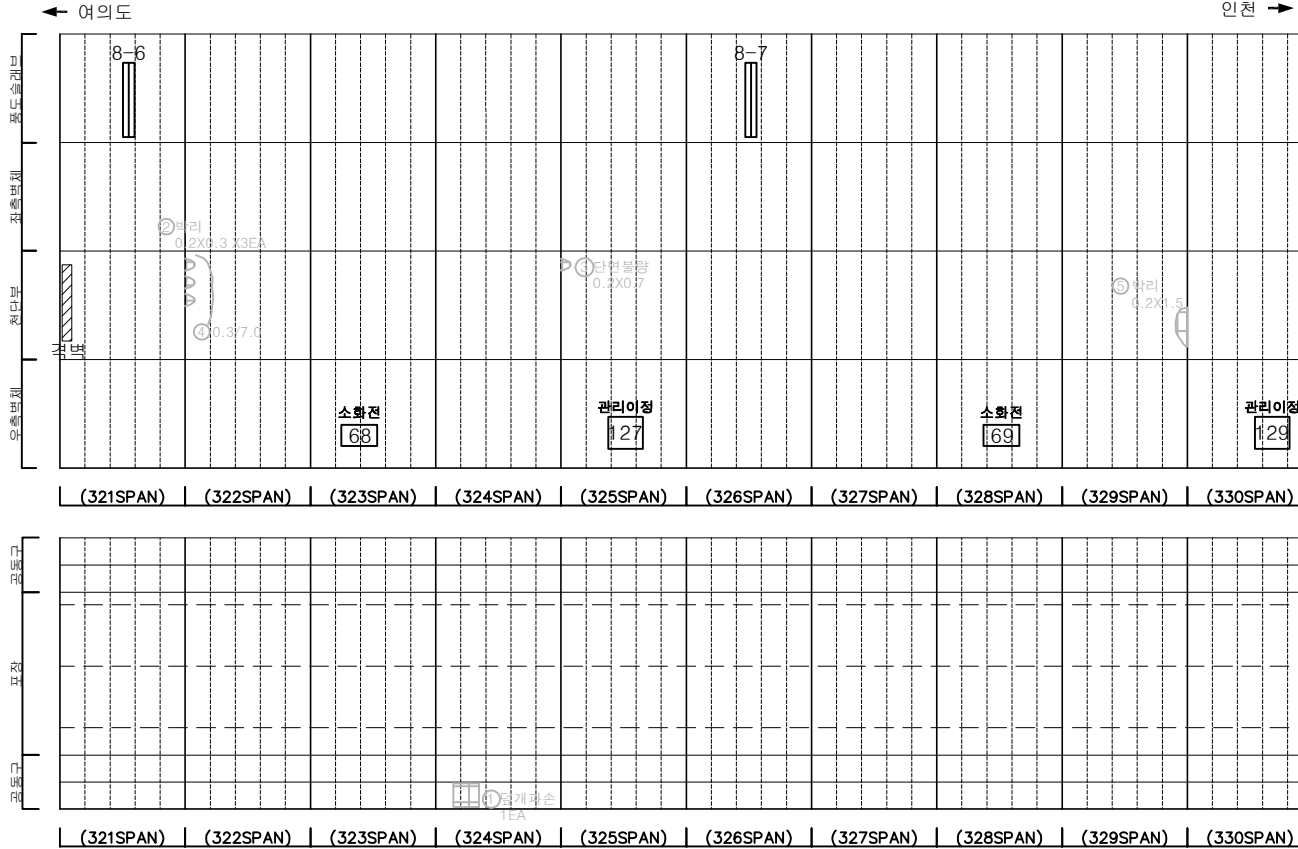

SECTION

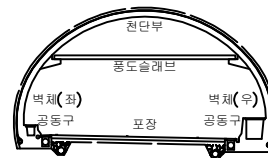

범례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	세수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	벽체	피착물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 NATM 321~330구간
			도면번호
			33

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 331~340구간)

손 상 물 량 표

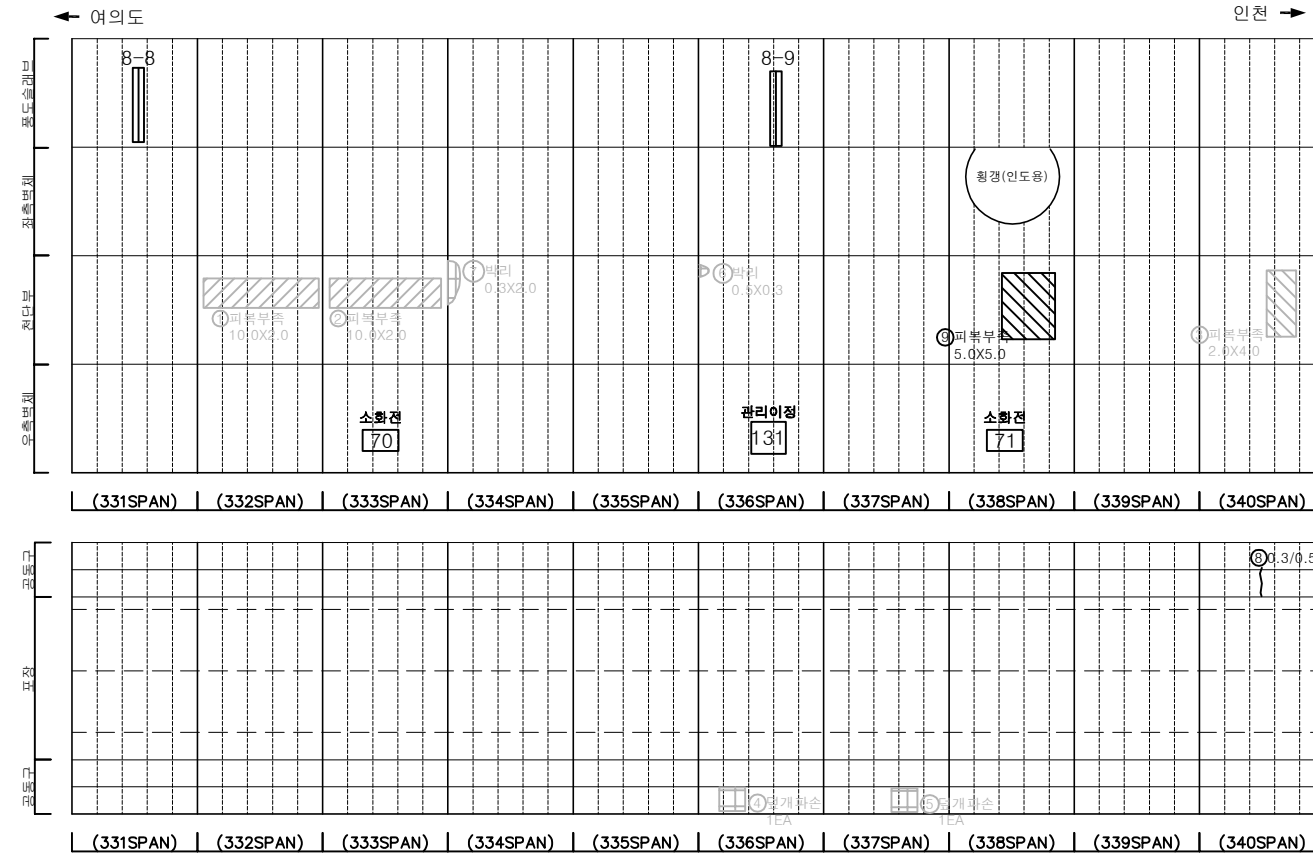
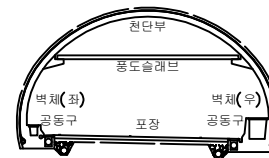
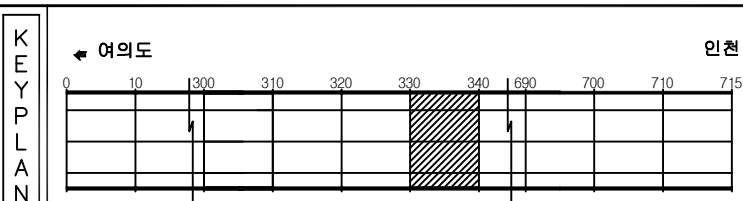
[illegible]



표				발 주 처 서울터널주식회사
				용 역 명 신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
				도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 331~340구간
				도 면 번 호 34
				

손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	중합 물량	
1	22상	천단부	S 341	피복부족	-	4.0	4.0	m ²	1	16.00	25'상 보속
2	22상	천단부	S 345	피복부족	-	4.0	2.0	m ²	1	8.00	25'상 보속
3	22상	천단부	S 348	벽리	-	0.2	3.0	m ²	1	0.60	25'상 보속
4	23하	천단부	S 350	피복부족	-	0.5	3.0	m ²	1	1.50	25'상 보속
5	24상	포장부	S 346	포장 들뜸	-	4.0	7.0	m ²	1	28.00	
6	24상	포장부	S 347	포장 들뜸	-	4.0	7.0	m ²	1	28.00	
7	24상	포장부	S 347	포장 들뜸	-	4.0	7.0	m ²	1	28.00	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

여의도 ←


→ 인천

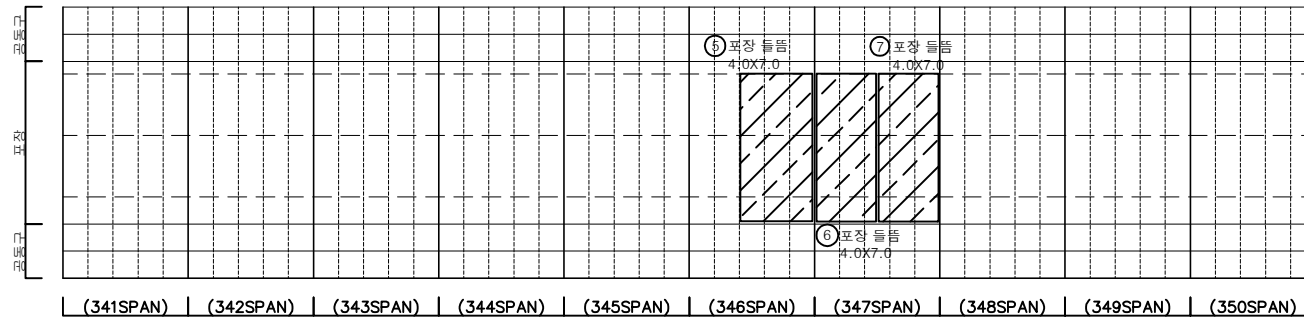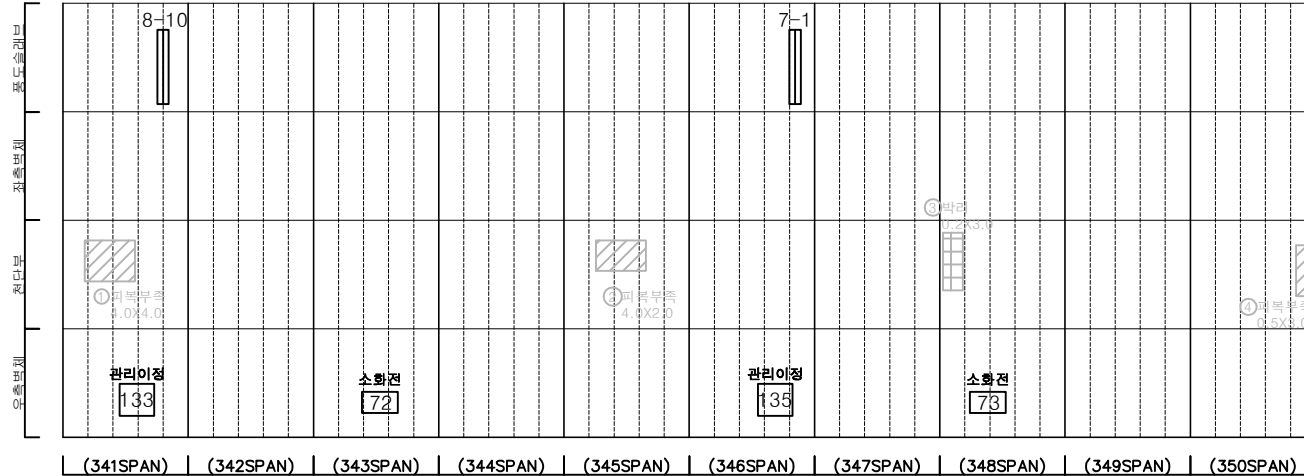


KEY PLAN

← 여의도

→ 인천

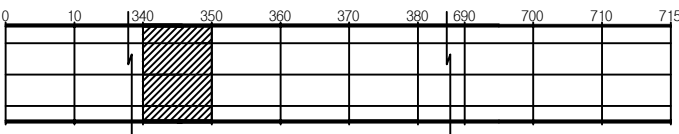

SECTION

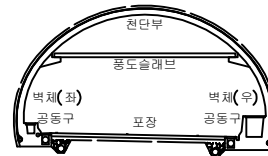



범례

	콘크리트		방상콘크리트		철근보강	발주처	서울터널주식회사
	전치, 환풍		바리, 파손		누수, 습윤부	용역명	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
	철근노출		침하		열화	도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 341~350구간
	부식		파괴, 변형		기타	도면번호	35


ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 351~360구간)

손상물량표

번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 357	균열(폭0.3mm이상)	0.3	8.0	-	m	1	8.00	24'와 보강
2	23상	측벽부	S 357	파손 및 철근노출	-	1.0	0.3	m ²	1	0.30	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

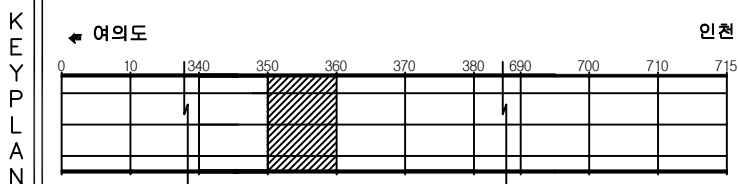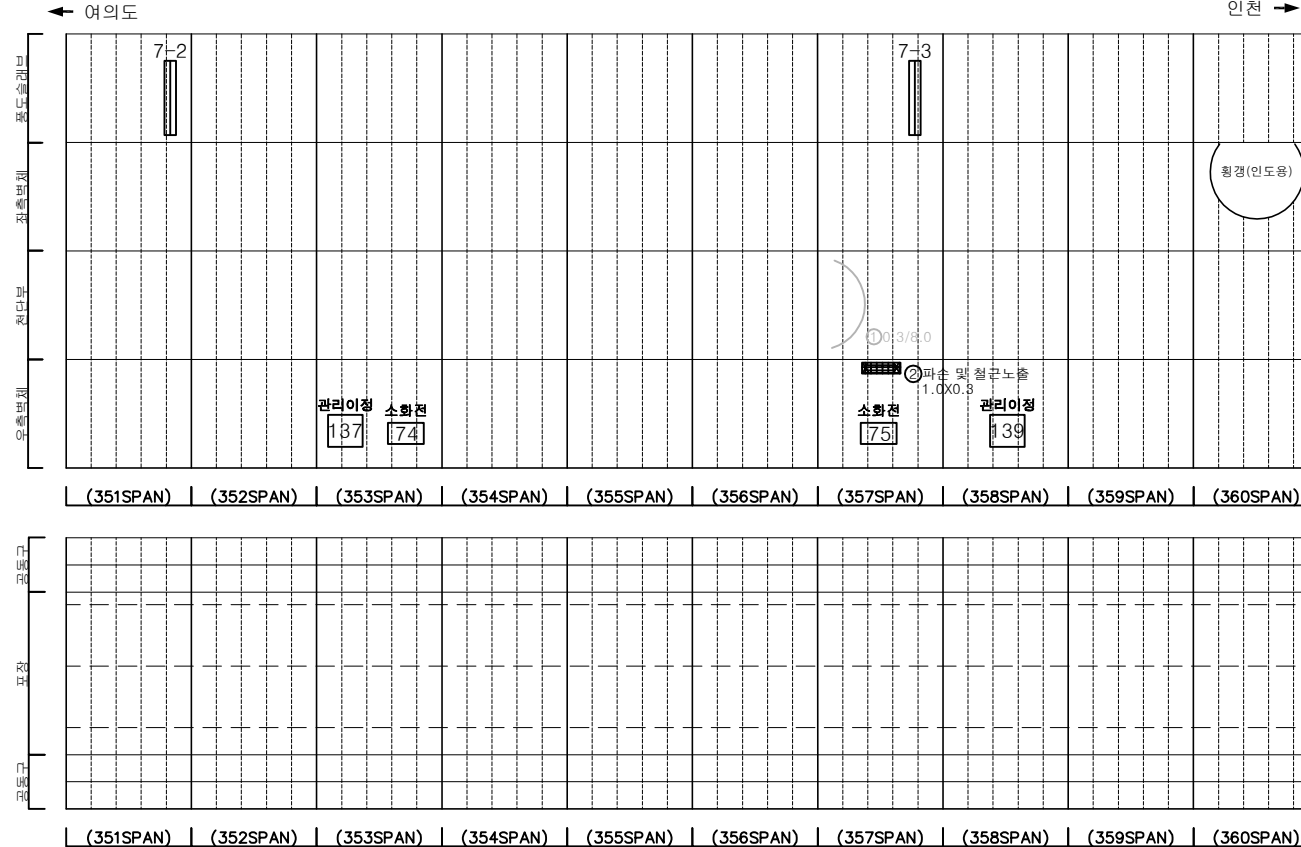

SECTION

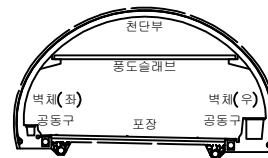


범례


균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	체수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	벽체	피착물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 NATM 351~360구간
			도면번호
			36

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	면대시설	S. 361	신호기 파손	-	-	-	EA	1	1.00	23'하 보수
2	22상	측벽부	S. 368	누수	-	-	-	EA	1	1.00	23'하 보수
3	22상	천단부	S. 368	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	25'상 보수
4	22상	공동구	S. 363	공동구 덮개 파손	-	-	-	EA	1	1.00	24'하 보수
5	23상	측벽부	S. 368	벽대	-	2.0	0.2	m ²	1	0.40	
6	23하	측벽부	S. 370	벽대	-	0.3	0.3	m ²	1	0.09	
7	24상	천단부	S. 365	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	25'상 보수
8	24상	천단부	S. 367	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	25'상 보수
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

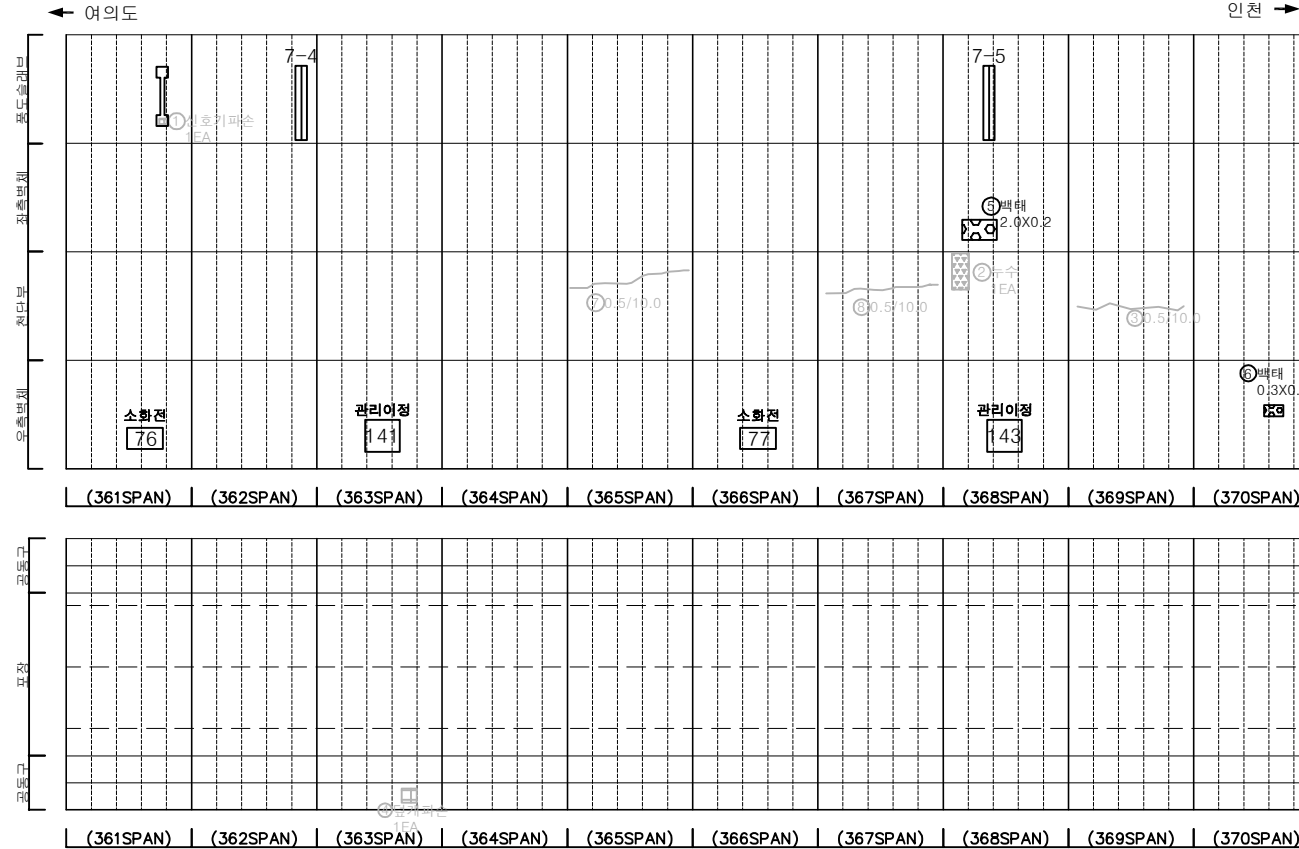

KEY PLAN

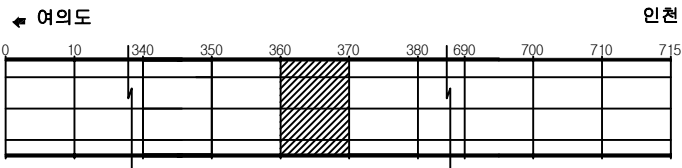

SECTION

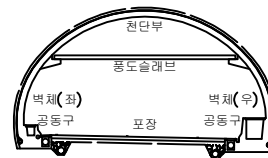


범례


균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	제수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	벽체	피복물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 NATM 361~370구간
			도면번호
			37

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 373	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	25'상 보수
2	22상	천단부	S 374	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	25'상 보수
3	22상	천단부	S 375	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	25'상 보수
4	22상	천단부	S 379	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	25'상 보수
5	22상	천단부	S 380	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	25'상 보수
6	22상	공동구	S 373	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	24'상 보수
7	23상	측벽부	S 371	벽체	-	0.1	2.0	m ²	1	0.20	
8	23상	천단부	S 378	벽체	-	0.2	0.2	m ²	1	0.04	25'상 보수
9	24상	천단부	S 373	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	25'상 보수
10	24상	측벽부	S 380	누수(스며들음)	-	-	-	EA	1	1.00	
11	24상	포장부	S 375	포장 파손	-	0.1	0.1	m ²	1	0.01	
12	24상	배수시설	S 378	배수로 채수	-	10.0	-	m	1	10.00	24'하 보수
13	24상	배수시설	S 379	배수로 채수	-	10.0	-	m	1	10.00	24'하 보수
14	24상	배수시설	S 380	배수로 채수	-	10.0	-	m	1	10.00	24'하 보수
15	24하	포장부	S 377	포장 파손	-	0.3	0.3	m ²	1	0.09	25'상 보수
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

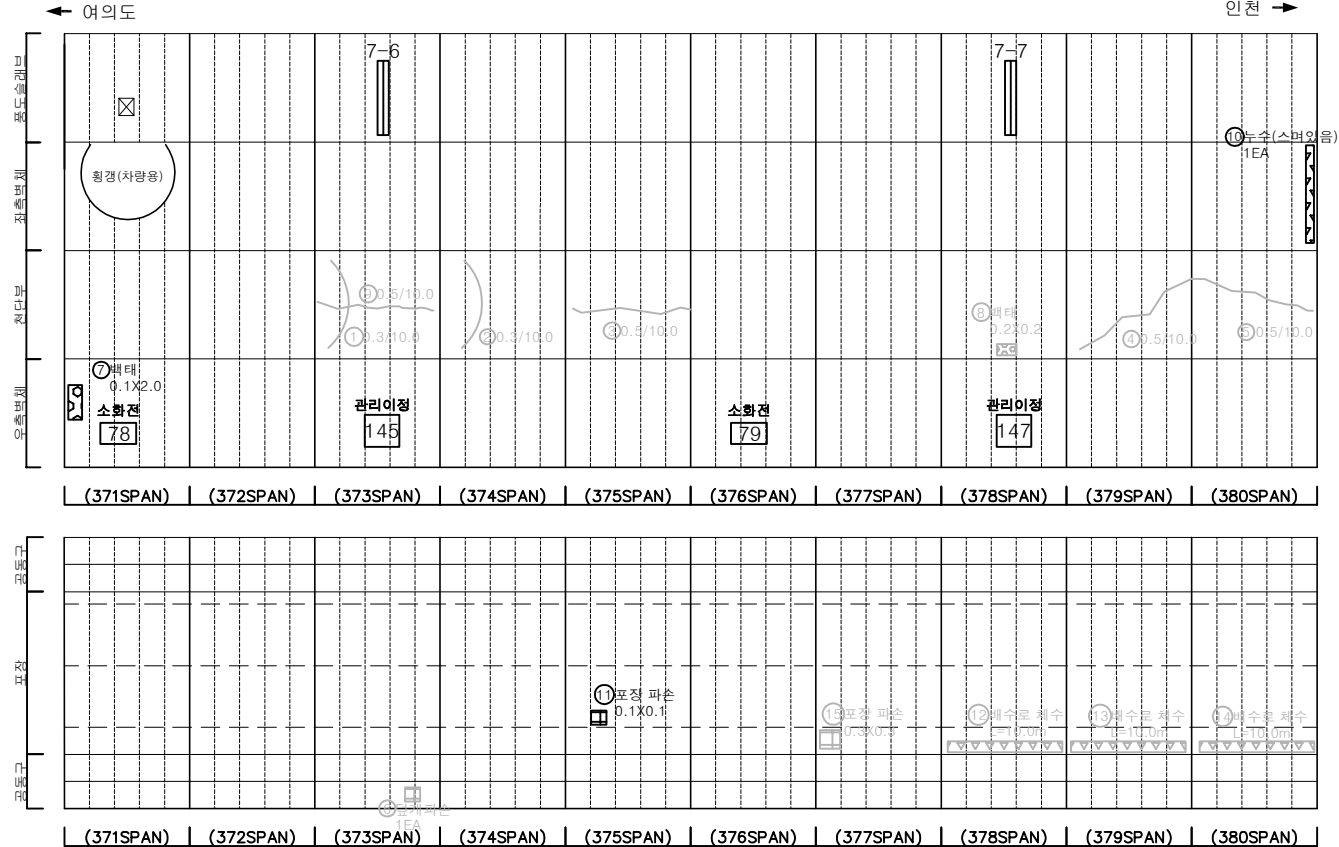

KEY PLAN

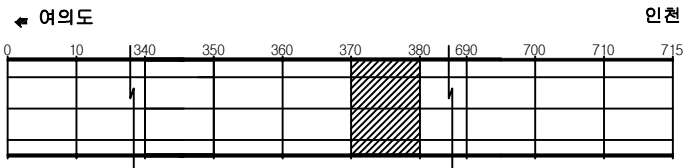

SECTION

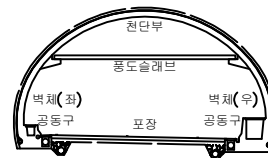

PLAN



균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	채수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	벽체	피복물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 NATM 371~380구간
			도면번호
			38

손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 381	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	25'상 보수
2	22상	천단부	S 383	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	25'상 보수
3	22상	천단부	S 387	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	25'상 보수
4	22상	천단부	S 388	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	25'상 보수
5	22상	공동구	S 385	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	24'하 보수
6	22상	공동구	S 389	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	24'하 보수
7	22하	천단부	S 385	박리	-	0.5	0.2	m ²	1	0.10	25'상 보수
8	24상	천단부	S 382	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	25'상 보수
9	24상	천단부	S 386	균열(폭0.3mm이상)	0.3	5.0	-	m	1	5.00	25'상 보수
10	24상	배수시설	S 381	배수로 채수	-	10.0	-	m	1	10.00	24'하 보수
11	24상	배수시설	S 382	배수로 채수	-	10.0	-	m	1	10.00	24'하 보수
12	24상	배수시설	S 383	배수로 채수	-	10.0	-	m	1	10.00	24'하 보수
13	24상	배수시설	S 384	배수로 채수	-	10.0	-	m	1	10.00	24'하 보수
14	24상	배수시설	S 385	배수로 채수	-	10.0	-	m	1	10.00	24'하 보수
15	24상	포장부	S 386	포장 들뜸	-	7.0	7.0	m ²	1	49.00	
16	24하	측벽부	S 381	백태	-	1.5	0.5	m ²	1	0.75	
17	24하	측벽부	S 381	백태	-	0.3	1.0	m ²	1	0.30	
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 여의도


인천 →

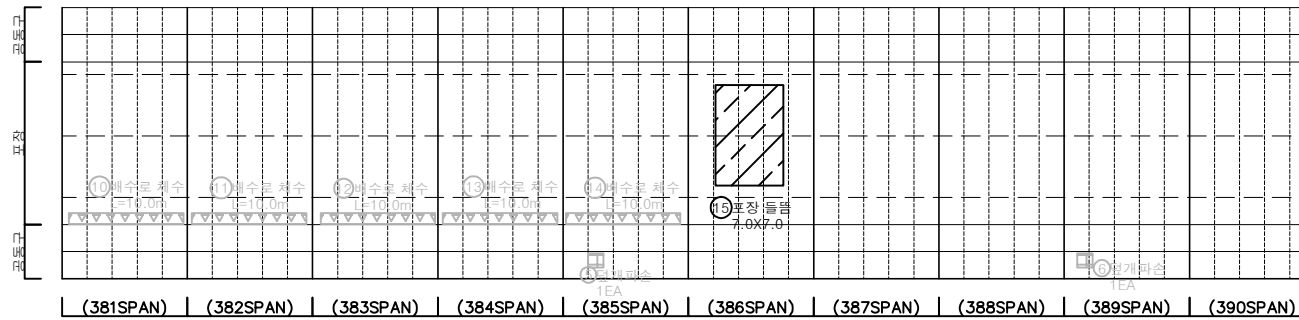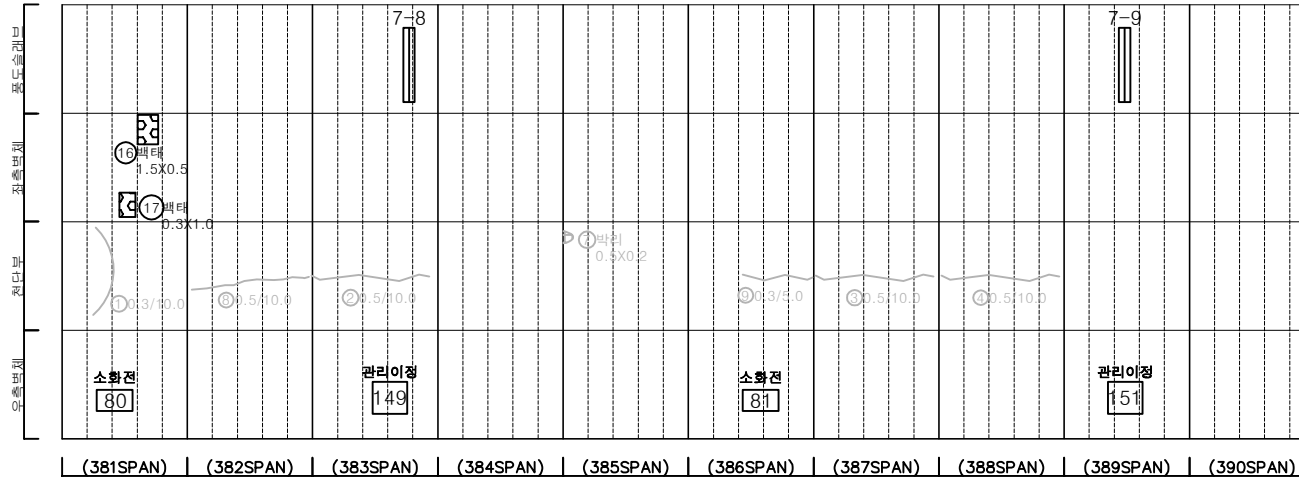


KEY PLAN

← 여의도

인천 →

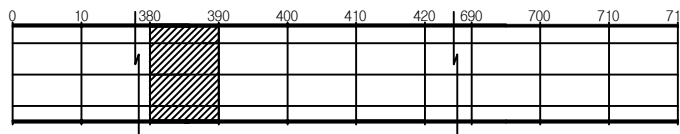

SECTION

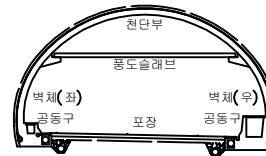

PLAN

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	미적용
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 381~390구간
도면번호	39

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 395	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	25'상 보수
2	22상	천단부	S 396	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	25'상 보수
3	22상	측벽부	S 397	벽리	-	0.4	0.5	m ²	1	0.20	25'상 보수
4	22상	측벽부	S 400	벽태	-	0.1	0.5	m ²	1	0.05	25'상 보수
5	23상	공동구	S 391	공동구 파손	-	0.1	0.5	m ²	1	0.05	
6	23상	천단부	S 393	파손	-	0.2	0.2	m ²	1	0.04	25'상 보수
7	24상	천단부	S 391	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	25'상 보수
8	24상	천단부	S 392	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	25'상 보수
9	24상	천단부	S 393	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	25'상 보수
10	24상	천단부	S 394	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	25'상 보수
11	24상	천단부	S 397	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	25'상 보수
12	24상	천단부	S 398	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	25'상 보수
13	24상	천단부	S 399	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	25'상 보수
14	24상	천단부	S 400	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	25'상 보수
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 여의도

인천 →

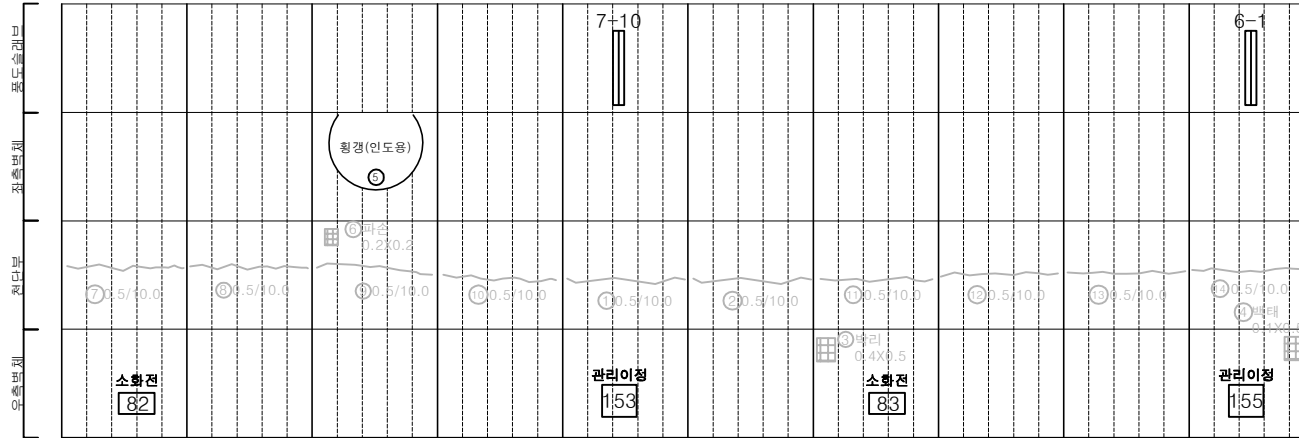

(391SPAN) | (392SPAN) | (393SPAN) | (394SPAN) | (395SPAN) | (396SPAN) | (397SPAN) | (398SPAN) | (399SPAN) | (400SPAN)

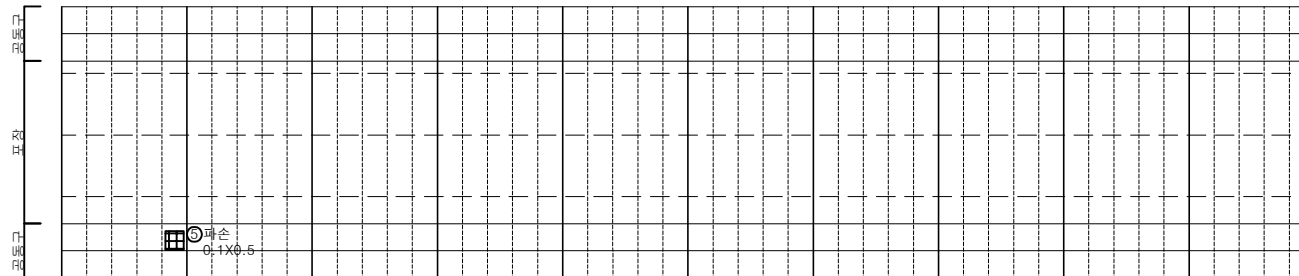


(391SPAN) | (392SPAN) | (393SPAN) | (394SPAN) | (395SPAN) | (396SPAN) | (397SPAN) | (398SPAN) | (399SPAN) | (400SPAN)


KEY PLAN

← 여의도

인천 →

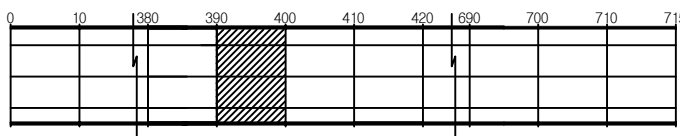

SECTION

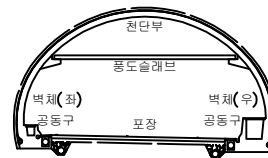

범례

	균열		망상균열		재료분리	발주처	서울터널주식회사
	침하, 공동		박리, 파손		세수	용역명	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
	누수, 습윤부		벽태		퇴적물	도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 391~400구간
	철근노출		침하		열화	도면번호	40
	부식		좌굴, 변형		기타		

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 401~410구간)

손 상 물 량 표





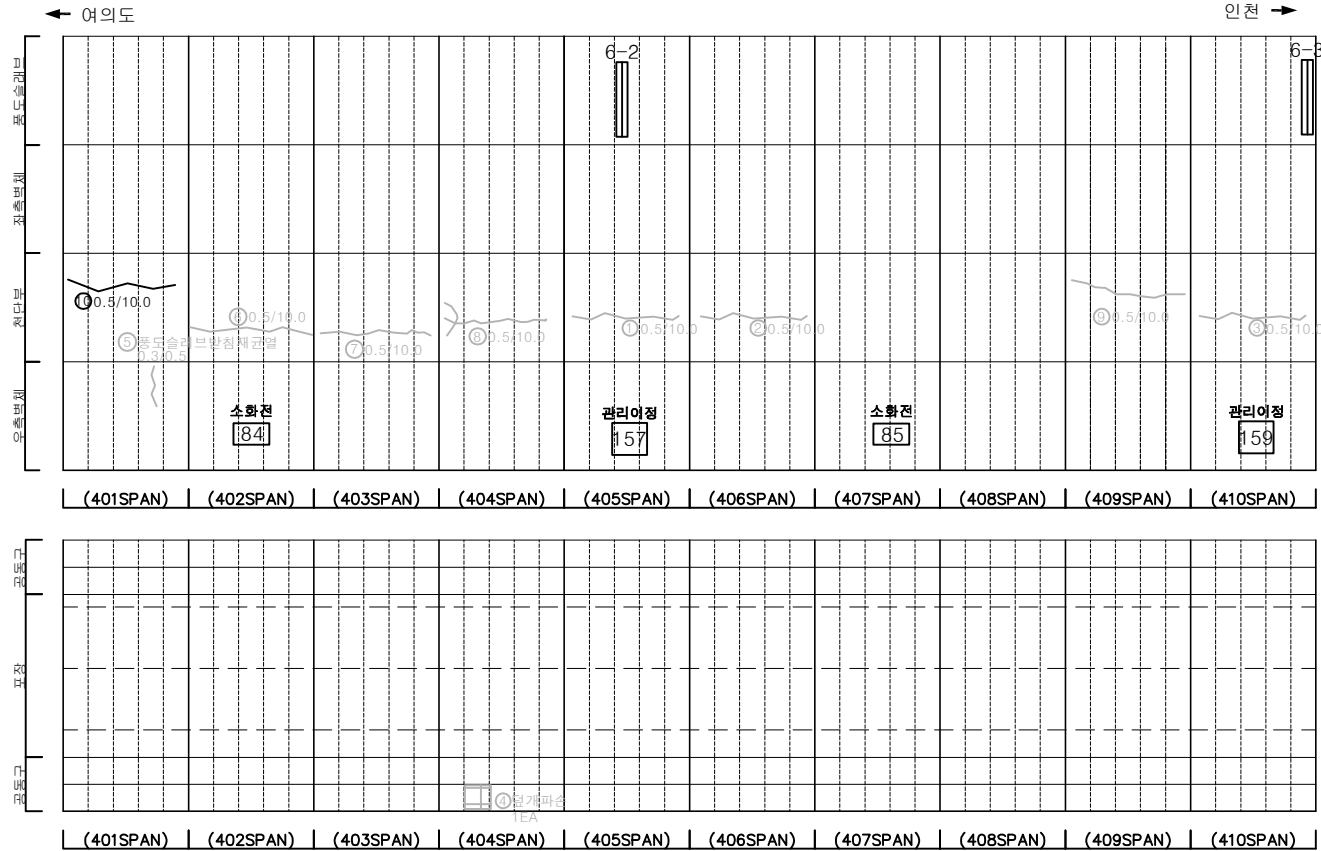
[illegible]


표 면		빈 면		방산균열		재료부리	발 주 처	서울티널주식회사
		면적, 면적		벽리, 파손		채수	용 역 명	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025. 상반기)
		누수, 습윤부		폐 폐		퇴적물		
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명	신월여의지하도로-인전방향 NATM 401~410구간
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도면번호	41

손상물량표

번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 420	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
2	22상	공동구	S 417	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	24' 상 보수
3	23상	천단부	S 418	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
4	23상	천단부	S 418	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
5	23하	천단부	S 413	균열(폭0.3mm이상)	0.3	5.0	-	m	1	5.00	25' 상 보수
6	23하	천단부	S 420	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
7	24상	천단부	S 411	균열(폭0.3mm이상)	0.5	5.0	-	m	1	5.00	25' 상 보수
8	24상	측벽부	S 419	층분리	-	0.3	0.5	m ²	1	0.15	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

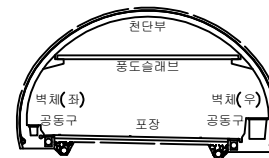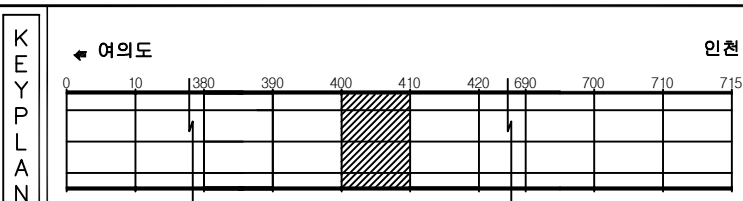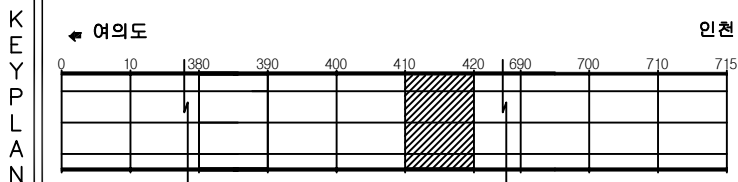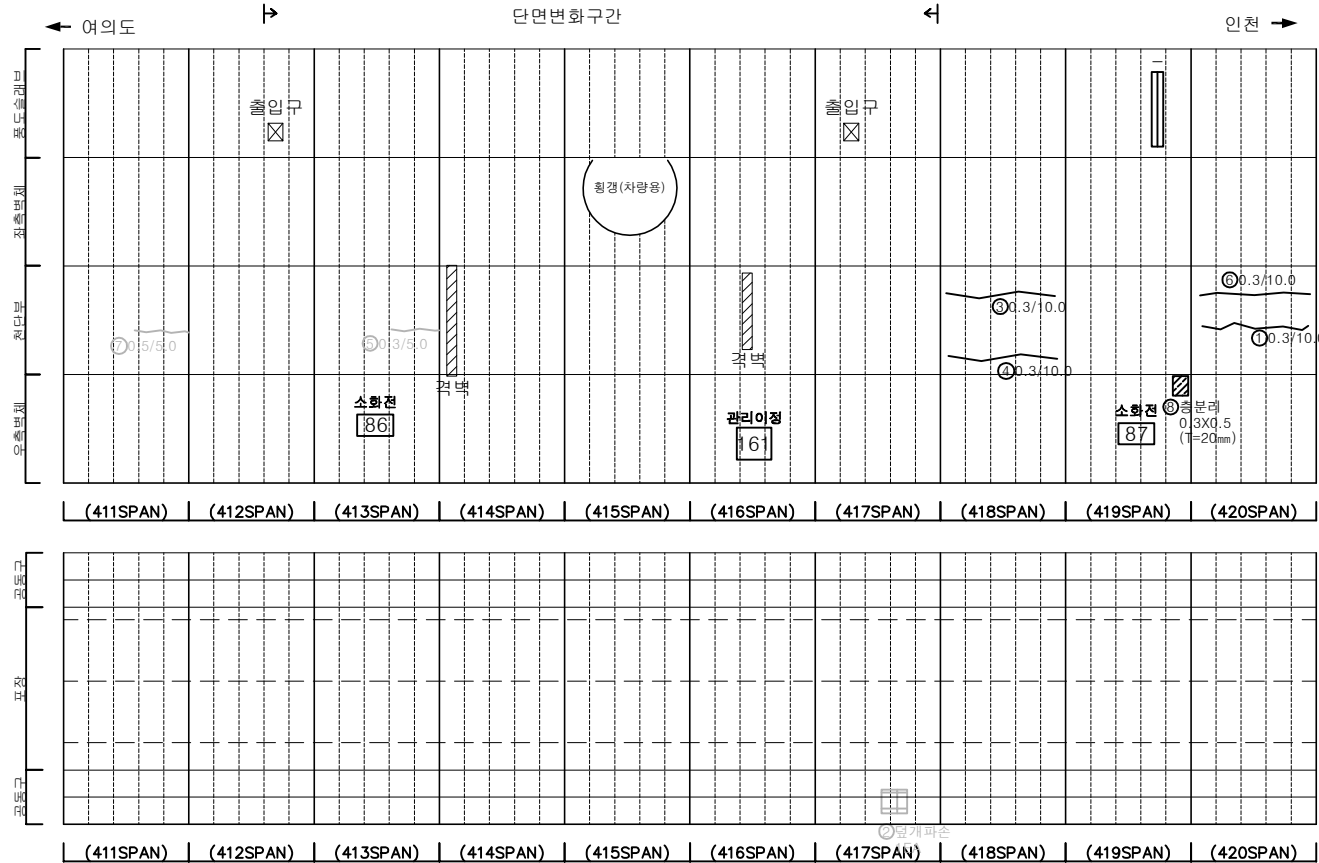

SECTION


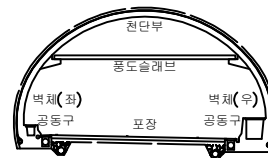


범례


균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	제수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	벽면	피복물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 NATM 411~420구간
			도면번호
			42

손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 421	박리	-	0.2	0.5	m ²	1	0.10	
2	22상	천단부	S 421	균열(폭0.3mm이상)	0.3	8.0	-	m	1	8.00	
3	22하	천단부	S 428	균열(폭0.3mm이상)	0.3	5.0	-	m	1	5.00	
4	23상	천단부	S 422	균열(폭0.3mm이상)	0.3	5.0	-	m	1	5.00	
5	23상	천단부	S 423	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
6	23상	천단부	S 424	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
7	23상	천단부	S 425	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
8	23상	천단부	S 427	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
9	23상	천단부	S 428	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
10	23상	천단부	S 429	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
11	23상	천단부	S 429	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
12	23상	공동구	S 423	공동구 덮개 파손	-	-	-	EA	1	1.00	24' 하 보강
13	23하	천단부	S 422	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
14	24상	천단부	S 422	박리	-	0.2	0.5	m ²	1	0.10	
15	24상	천단부	S 422	박리	-	0.2	1.0	m ²	1	0.20	
16	24하	포장부	S 426	포장 파손	-	0.2	0.2	m ²	1	0.04	
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

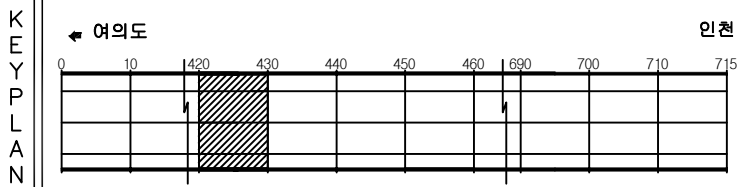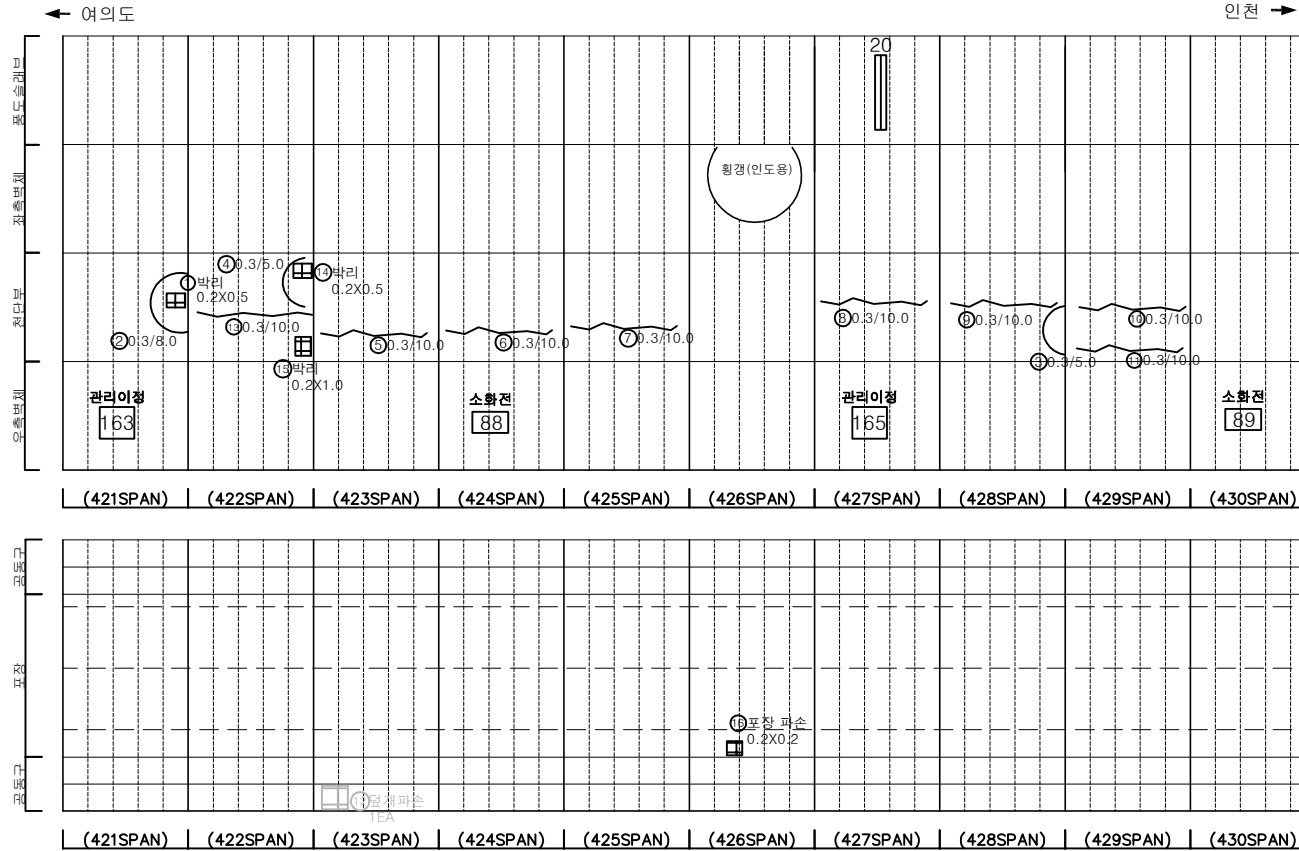

SECTION

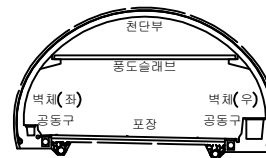

범례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	세수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	벽체	피착물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 NATM 421~430구간
			도면번호
			43

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 431~440구간)

손 상 물 량 표

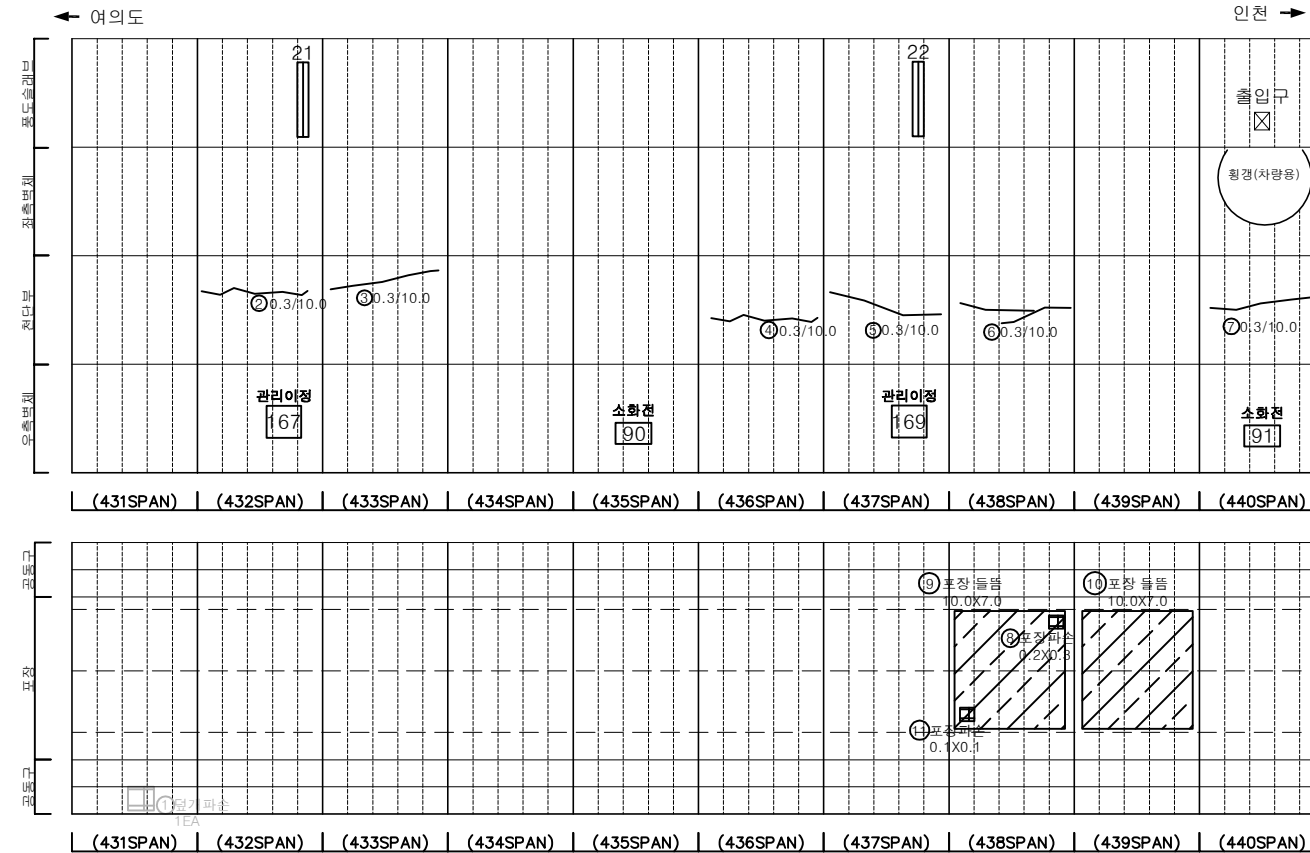
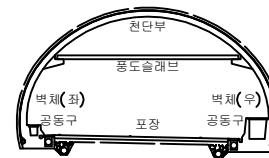
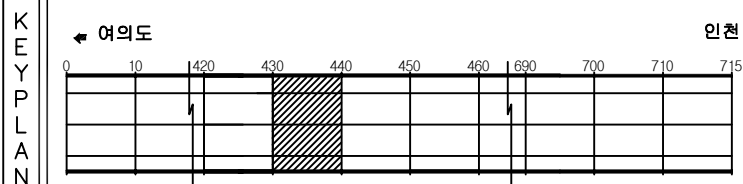
[illegible]



표		빈 칸		방상갈림		재료분리	발 주 처	서울특별시주택회사
		면적, 양동		벽리, 파손		채수	용 역 명	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025. 상반기)
		누수, 습윤부		폐 폐		퇴적물		
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명	신월여의지하도로-인선방향 NATM 431~440구간
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	44

손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 450	파손	-	0.2	0.5	m ²	1	0.10	
2	22상	공동구	S 448	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	24'와 보스
3	23상	천단부	S 441	관열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
4	23상	천단부	S 445	관열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
5	23상	천단부	S 447	관열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
6	23하	천단부	S 448	관열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
7	23하	천단부	S 450	관열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
8	24상	천단부	S 444	관열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
9	24상	천단부	S 445	막리	-	0.2	1.0	m ²	1	0.20	
10	24상	천단부	S 450	막리	-	0.2	1.0	m ²	1	0.20	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

여의도 ←


→ 인천

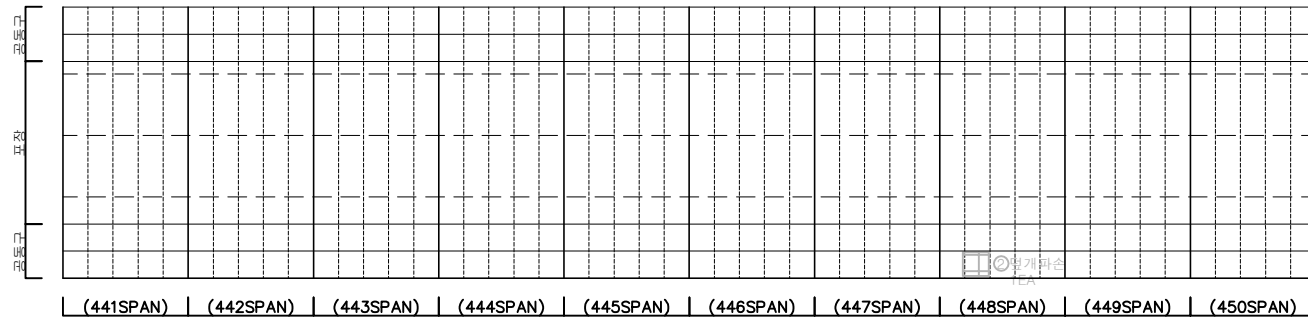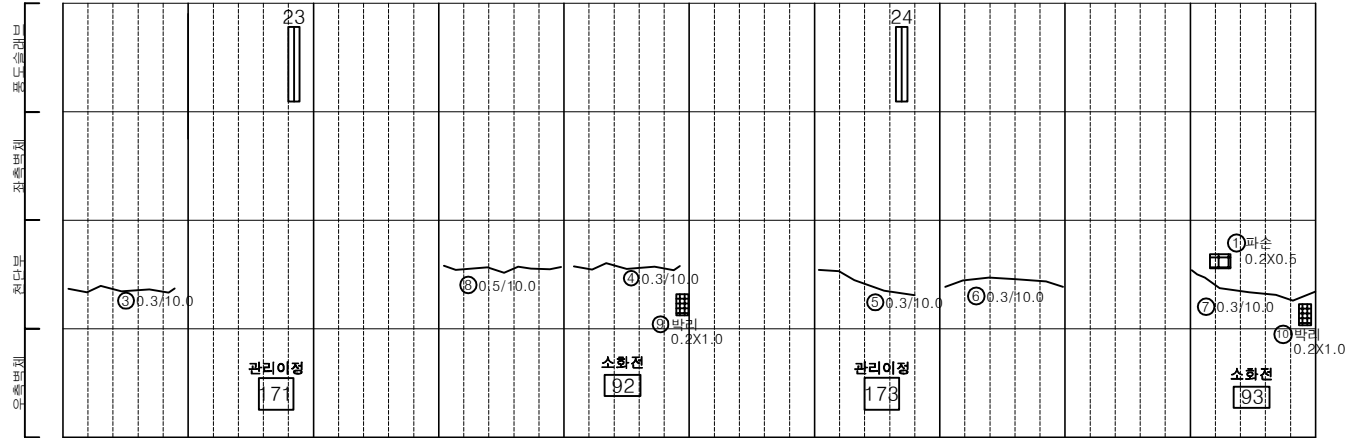


KEY PLAN

← 여의도

→ 인천

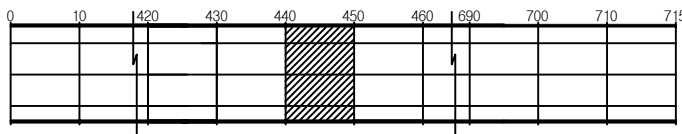

SECTION


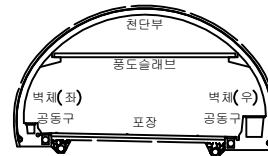


범례


관 열	망상균열	재료분리	발 주 처
편치, 공동	바리, 파손	세수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	벽 틈	피착물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 NATM 441~450구간
			도면번호
			45

손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	S 454	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	24'하 보속
2	22상	공동구	S 460	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	24'하 보속
3	23상	천단부	S 454	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
4	23상	천단부	S 458	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
5	23상	천단부	S 459	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
6	23상	천단부	S 460	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
7	23상	측벽부	S 453	충분리	-	0.1	0.4	m²	1	0.04	
8	23하	천단부	S 455	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
9	24상	천단부	S 453	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

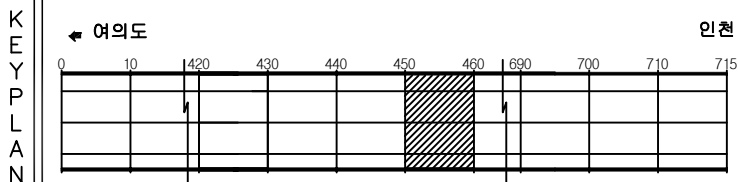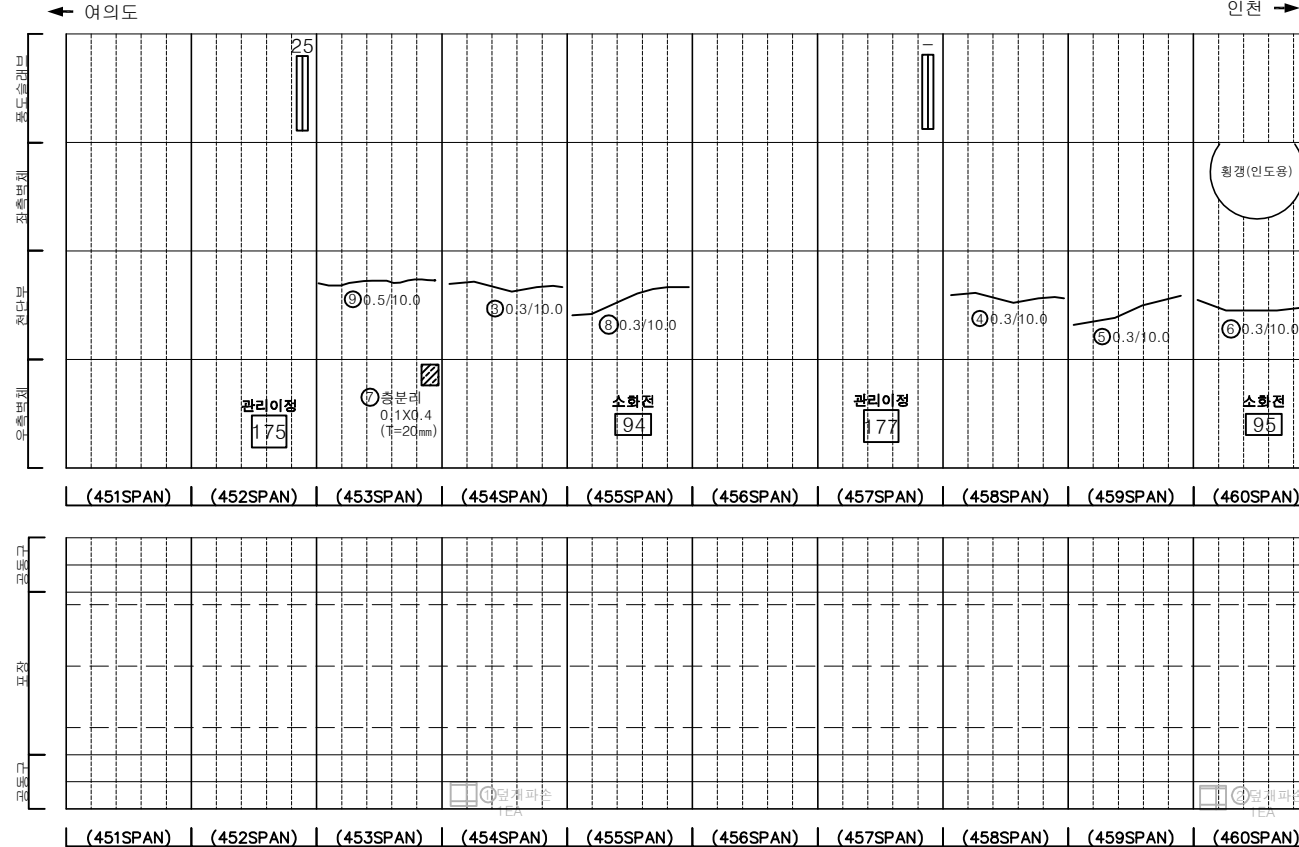

SECTION


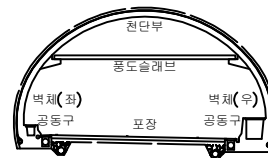


범례


균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	채수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	벽면	피복물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 NATM 451~460구간
			도면번호
			46

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22하	천단부	S 469	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
2	22하	포장부	S 467	포장 파손	-	0.2	0.3	m ²	1	0.06	
3	23상	천단부	S 461	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
4	23상	천단부	S 466	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
5	23상	천단부	S 467	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
6	23상	천단부	S 470	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
7	23하	천단부	S 468	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
8	24상	천단부	S 465	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
9	24상	천단부	S 466	박리	-	0.2	1.0	m ²	1	0.20	
10	24상	천단부	S 466	박리	-	0.1	0.2	m ²	1	0.02	
11	24상	포장부	S 467	포장 파손	-	0.2	0.3	m ²	2	0.12	
12	24상	포장부	S 470	포장 파손	-	0.1	0.1	m ²	1	0.01	
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

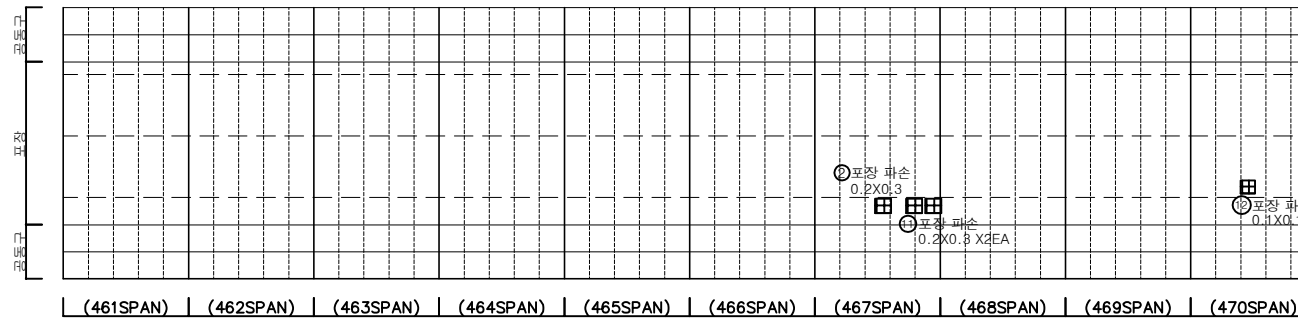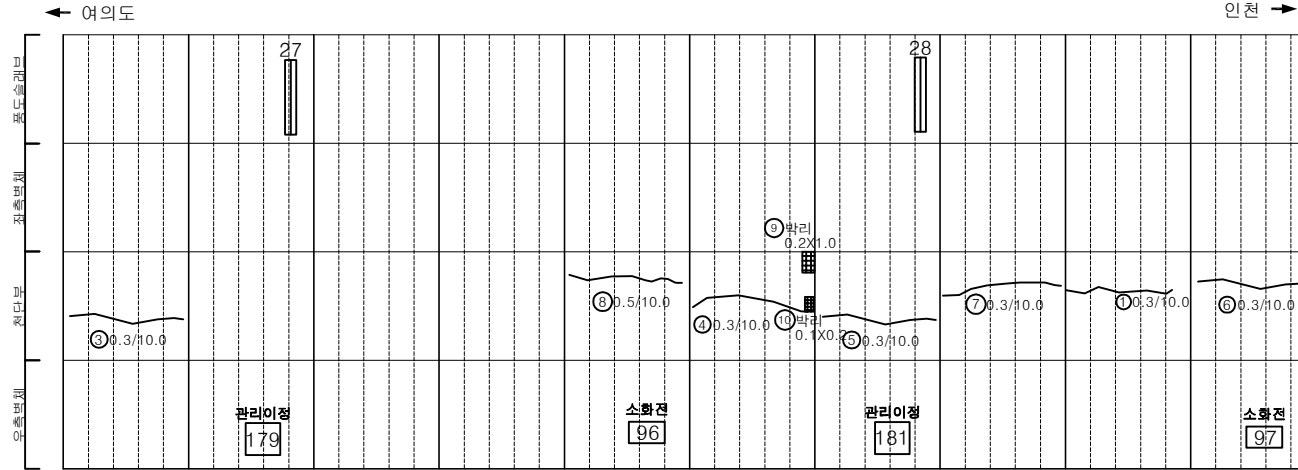

KEY PLAN

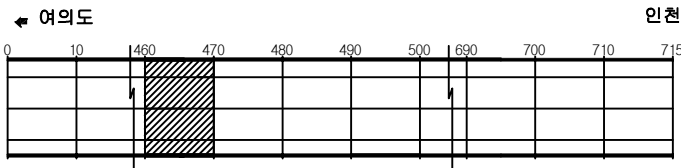

SECTION


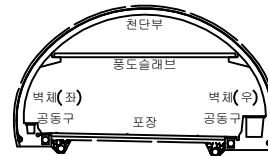


범례


균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	체수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	벽면	피착물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 NATM 461~470구간
			도면번호
			47

손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22하	측벽부	S 480	보수부 파손	-	0.3	0.5	m ²	1	0.15	
2	23상	천단부	S 474	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
3	23상	천단부	S 475	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
4	23상	천단부	S 476	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
5	23상	천단부	S 477	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
6	23상	천단부	S 478	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
7	23상	천단부	S 479	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
8	23하	천단부	S 472	균열(폭0.3mm이상)	0.3	6.0	-	m	1	6.00	
9	23하	천단부	S 478	박리	-	0.1	1.0	m ²	1	0.10	
10	24상	천단부	S 477	박리	-	0.2	0.5	m ²	1	0.10	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

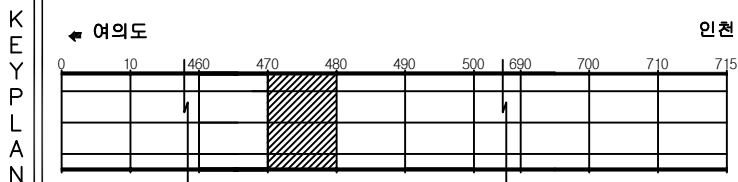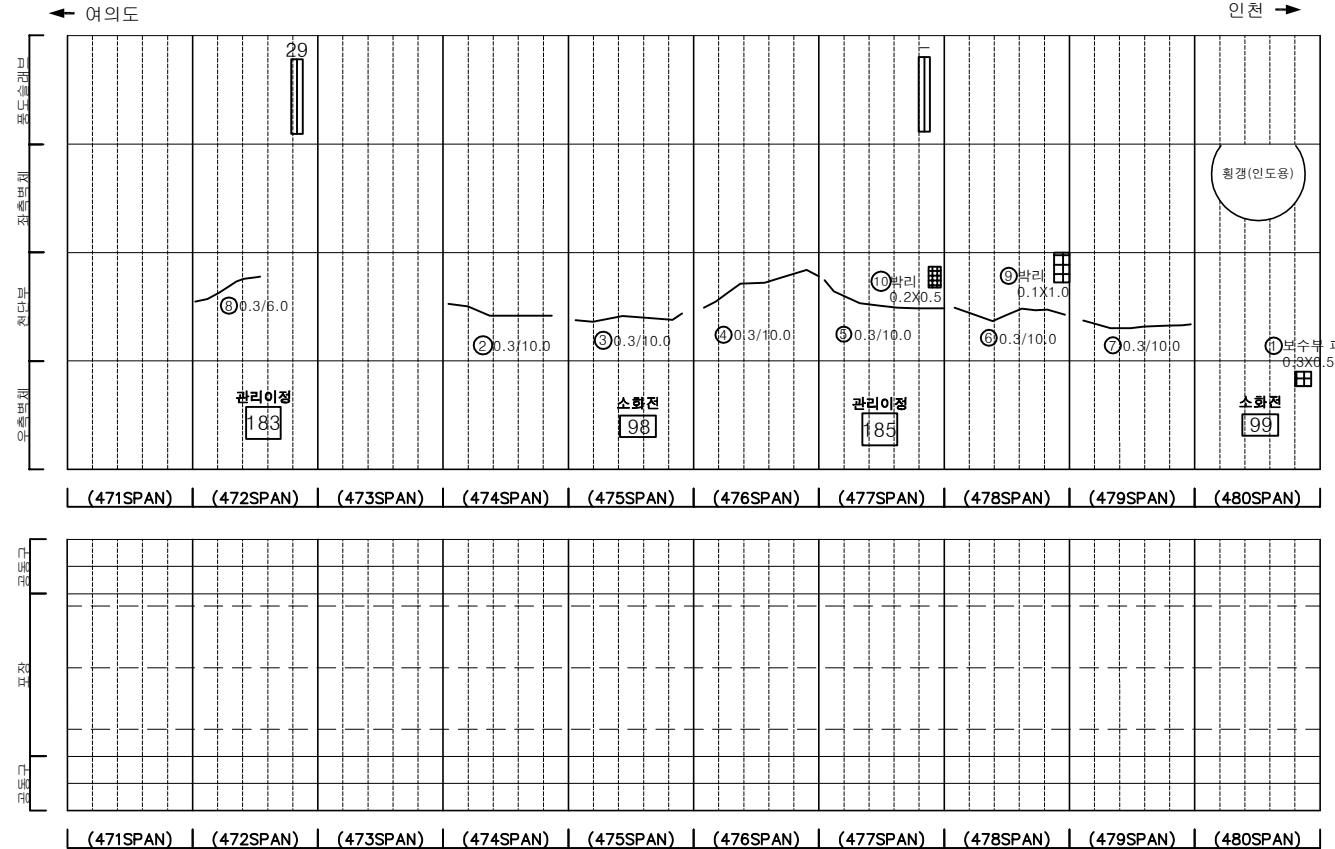

SECTION

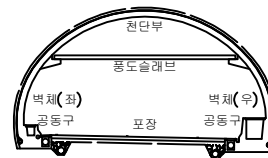

범례



균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	채수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	벽면	피복물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 NATM471~480구간
			도면번호
			48

손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	23상	천단부	S 489	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
2	23상	천단부	S 490	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
3	23하	천단부	S 482	균열(폭0.3mm이상)	0.3	6.0	-	m	1	6.00	
4	23하	천단부	S 485	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
5	24상	천단부	S 486	박리	-	0.1	0.3	m ²	2	0.06	
6	24상	포장부	S 485	포장 파손	-	0.1	0.1	m ²	1	0.01	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 여의도


인천 →

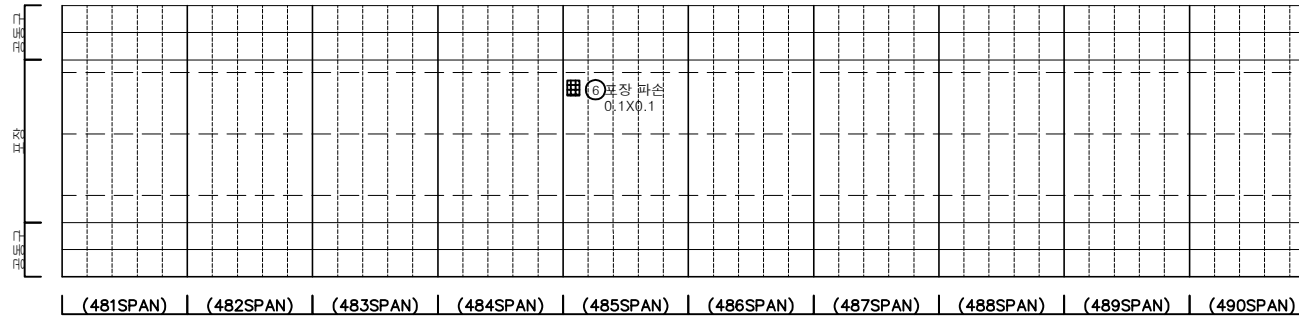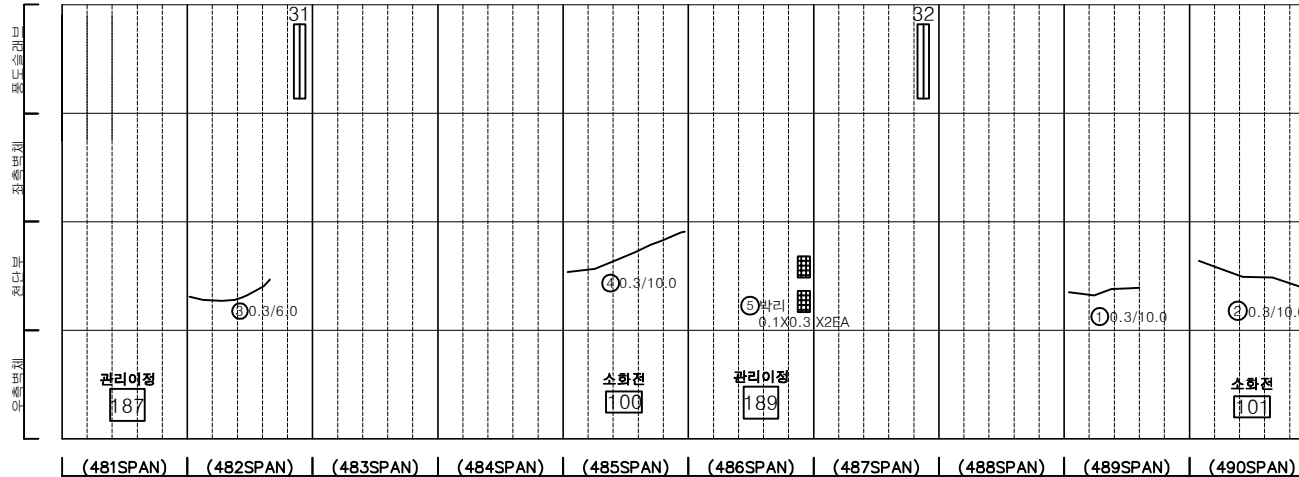


KEY PLAN

← 여의도

인천 →

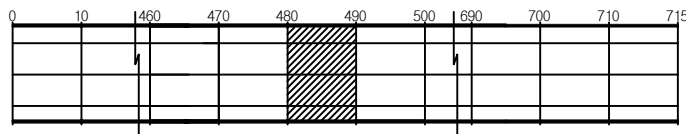


SECTION

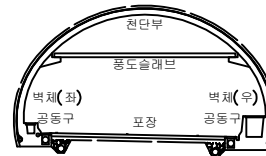별
례


균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	제수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	벽체	피착물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 NATM 481~490구간
			도면번호
			49

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	S 493	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	24'하 보수
2	23상	천단부	S 491	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
3	23상	공동구	S 491	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	2	2.00	24'하 보수
4	23상	공동구	S 495	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	24'하 보수
5	23상	공동구	S 499	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	24'하 보수
6	23하	천단부	S 494	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
7	24상	천단부	S 495	균열	-	0.1	0.3	m²	1	0.03	
8	24상	천단부	S 496	박리	-	0.1	0.5	m²	1	0.05	
9	24상	포장부	S 491	포장 들뜸	-	10.0	7.0	m²	1	70.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

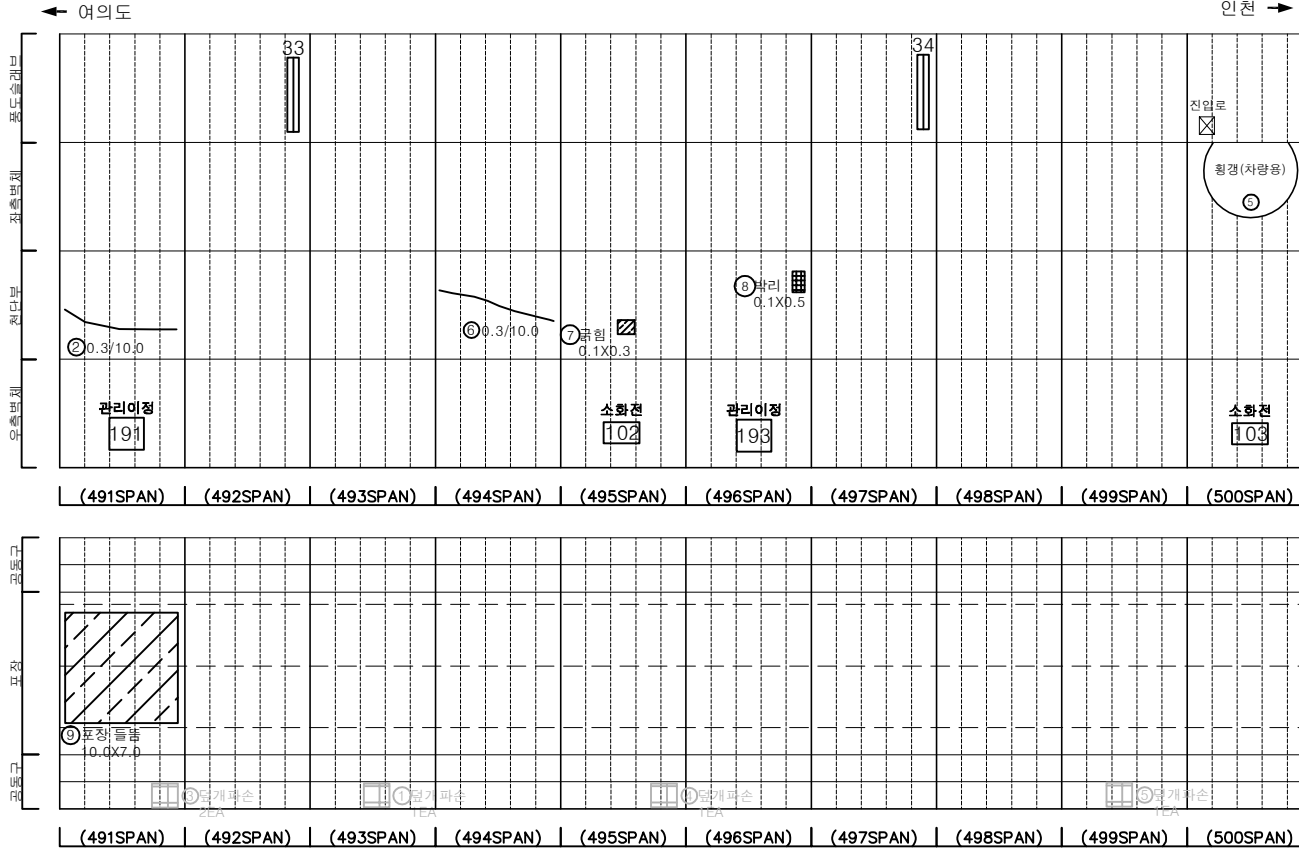

KEY PLAN

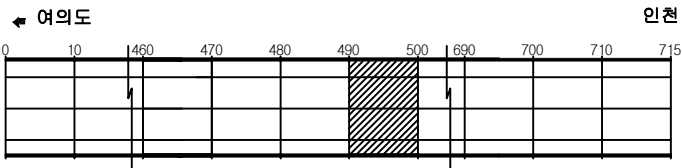

SECTION

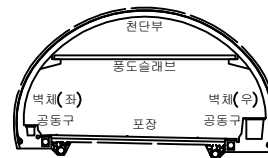

범례



	균열		망상균열		재료분리	발주처	서울터널주식회사
	관치, 공동		박리, 파손		세수	용역명	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
	누수, 습윤부		벽체		외적물	도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 491~500구간
	철근노출		침하		열화	도면번호	50
	부식		좌굴, 변형		기타		

손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22하	공동구	S 510	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	2	2.00	24' 상 보속
2	22하	천단부	S 507	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
3	23상	천단부	S 507	균열(폭0.3mm이상)	0.3	5.0	-	m	1	5.00	
4	23상	측벽부	S 505	충분리	-	0.2	0.6	m ²	1	0.12	
5	23하	천단부	S 505	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
6	24상	천단부	S 505	박리	-	0.3	1.5	m ²	1	0.45	
7	24상	측벽부	S 508	충분리	-	0.5	0.4	m ²	1	0.20	25' 상 보속
8	24상	천단부	S 510	재균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
9	24하	천단부	S 501	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
10	24하	천단부	S 502	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
11	24하	공동구	S 501	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	m	1	1.00	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 여의도


인천 →

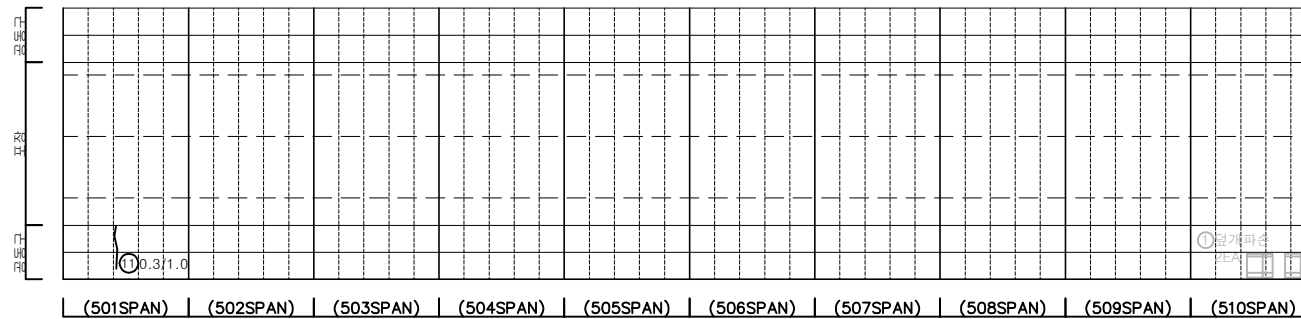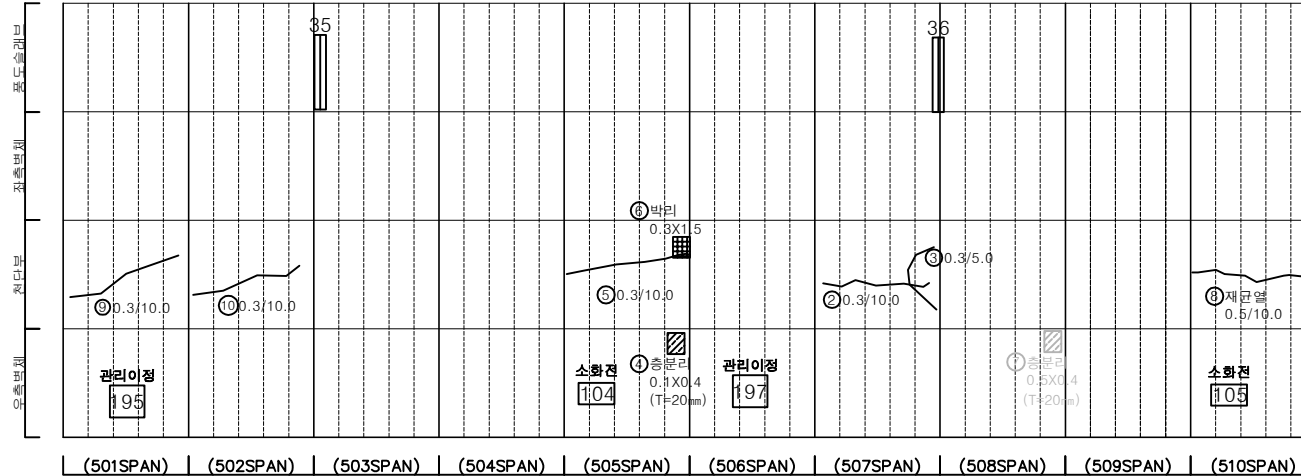


KEY PLAN

← 여의도

인천 →

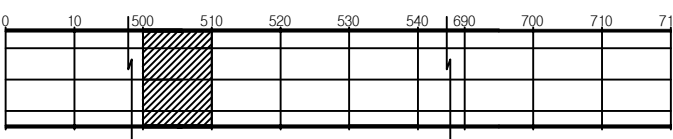

SECTION

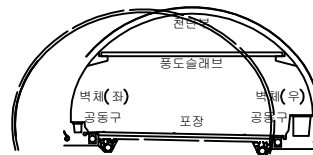

PLAN


균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	체수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	벽면	피복물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 NATM 501~510구간
			도면번호
			51

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	\$ 514	공동구 덮개 파손	-	-	-	EA	1	1.00	24' 하 보속
2	22상	공동구	\$ 517	공동구 덮개 파손	-	-	-	EA	1	1.00	24' 하 보속
3	22상	공동구	\$ 519	공동구 덮개 파손	-	-	-	EA	1	1.00	24' 하 보속
4	22하	부대시설	\$ 515	신호기 파손	-	-	-	EA	1	1.00	
5	22하	천단부	\$ 518	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
6	23상	천단부	\$ 511	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
7	23상	측벽부	\$ 512	균열(폭0.3mm미만)	0.2	1.0	-	m	1	1.00	25' 상 보속
8	23상	측벽부	\$ 513	광상균열	-	1.0	0.4	m'	1	0.40	25' 상 보속
9	23상	천단부	\$ 516	재균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
10	23상	천단부	\$ 519	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
11	23상	측벽부	\$ 520	균열(폭0.3mm미만)	0.2	0.6	-	m	1	0.60	25' 상 보속
12	24상	천단부	\$ 516	박락	-	0.2	0.3	m'	1	0.06	
13	24하	천단부	\$ 514	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
14	24하	천단부	\$ 520	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
15	24하	포장부	\$ 512	포장 파손	-	0.2	0.2	m'	1	0.04	
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

여의도

인천

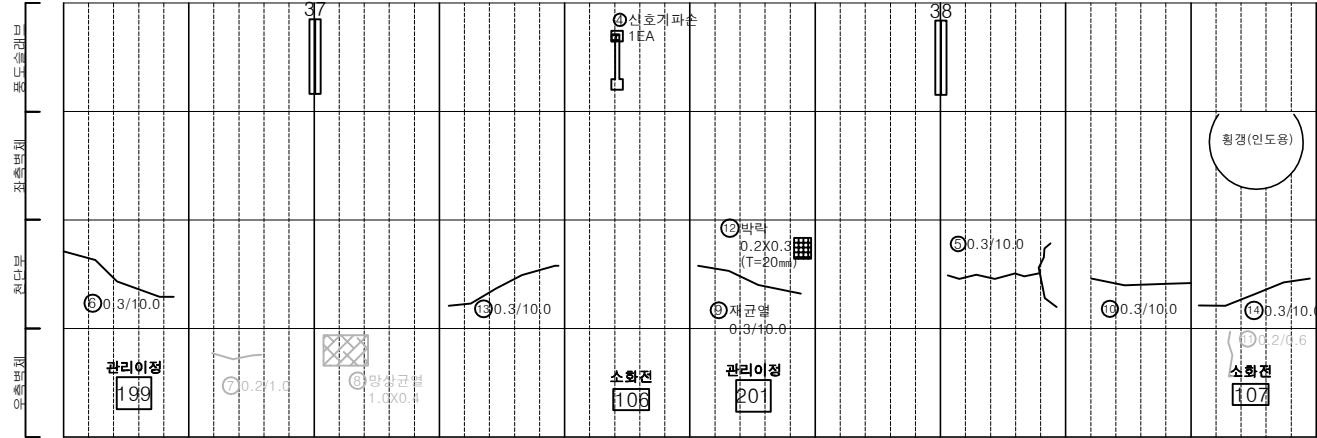

(511SPAN) | (512SPAN) | (513SPAN) | (514SPAN) | (515SPAN) | (516SPAN) | (517SPAN) | (518SPAN) | (519SPAN) | (520SPAN)

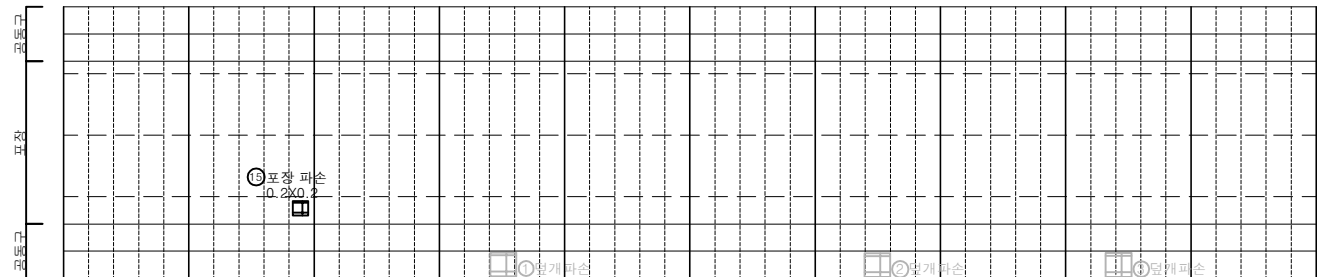


(511SPAN) | (512SPAN) | (513SPAN) | (514SPAN) | (515SPAN) | (516SPAN) | (517SPAN) | (518SPAN) | (519SPAN) | (520SPAN)


KEY PLAN

여의도

인천

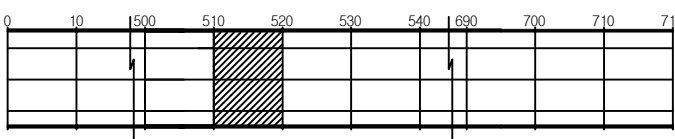

SECTION

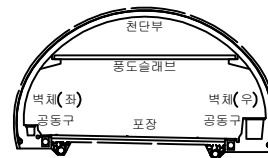


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	체수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처
서울터널주식회사용역명
신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역
(정밀안전점검) (2025, 상반기)도면명
신월여의지하도로-인천방향 NATM 511~520구간도면번호
52

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	23상	천단부	S 521	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
2	23상	천단부	S 528	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
3	23하	천단부	S 526	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
4	24상	천단부	S 524	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
5	24상	포장부	S 530	포장 파손	-	0.1	0.1	m ²	1	0.01	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

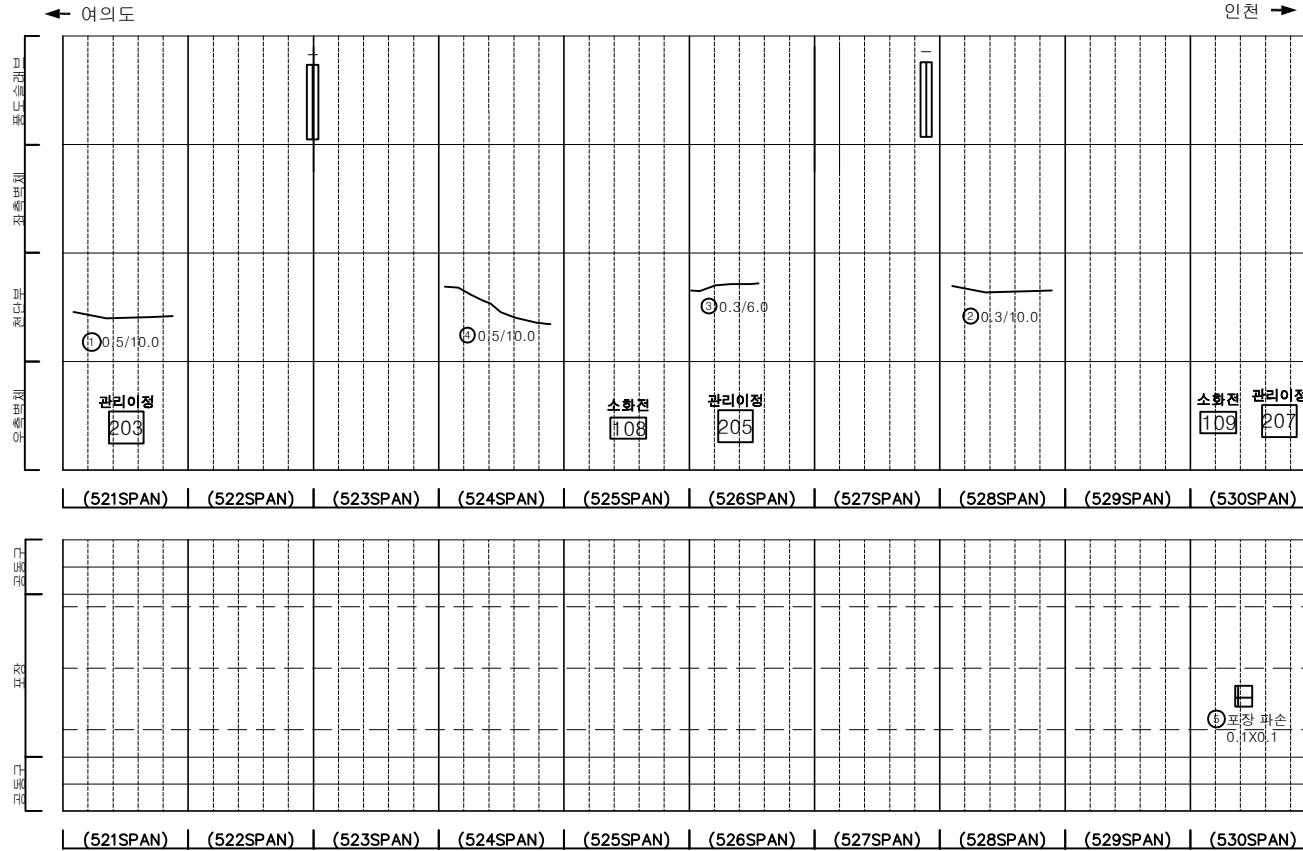

KEY PLAN

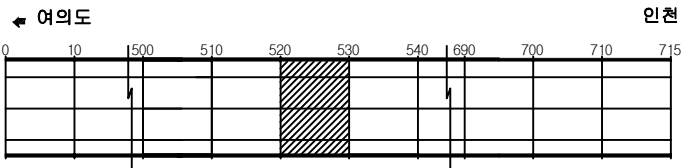

SECTION

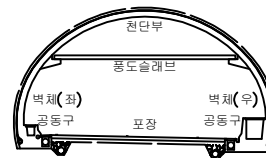

범례

	균열		망상균열		재료분리
	관치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		외적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 521~530구간
도면번호	53

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 532	피복부족	-	5.0	3.0	m ²	1	15.00	
2	22상	공동구	S 532	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	24'하 보속
3	22상	공동구	S 533	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	24'하 보속
4	22상	공동구	S 535	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	24'하 보속
5	23하	천단부	S 534	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
6	24상	천단부	S 535	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
7	24상	천단부	S 538	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
8	24상	천단부	S 540	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
9	24하	포장부	S 540	포장 균열	-	0.5	-	m	1	0.50	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

여의도 ←

→ 인천

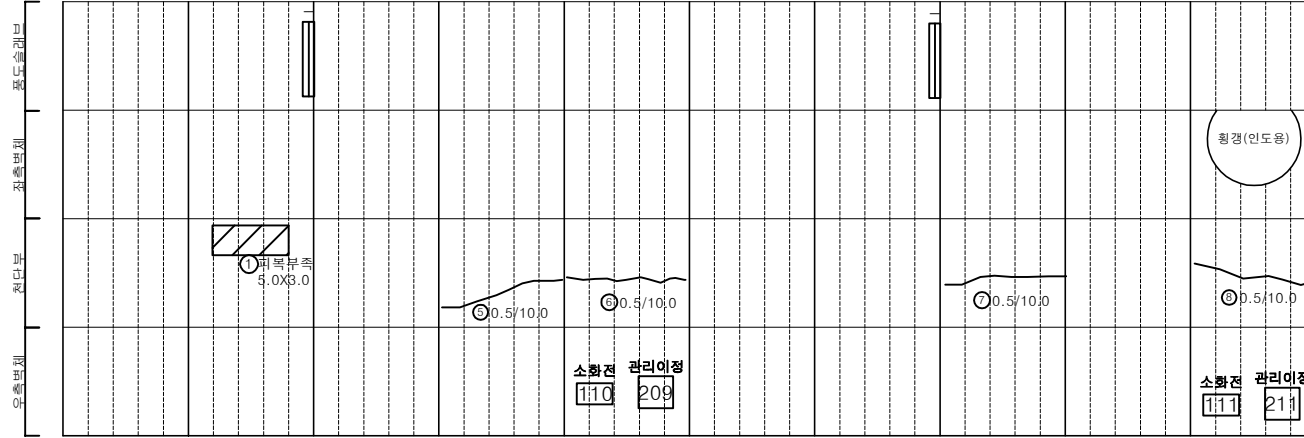

(531SPAN) | (532SPAN) | (533SPAN) | (534SPAN) | (535SPAN) | (536SPAN) | (537SPAN) | (538SPAN) | (539SPAN) | (540SPAN)

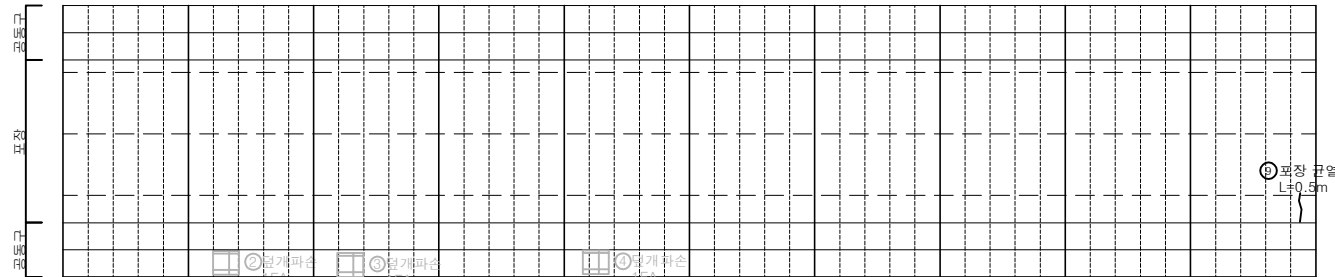


(531SPAN) | (532SPAN) | (533SPAN) | (534SPAN) | (535SPAN) | (536SPAN) | (537SPAN) | (538SPAN) | (539SPAN) | (540SPAN)


KEY PLAN

← 여의도

→ 인천

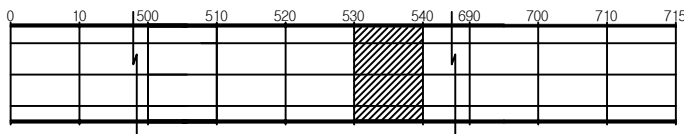

SECTION

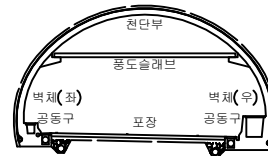

범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	제수
누수, 습윤부	벽체	의적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처
서울터널주식회사용역명
신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역
(정밀안전점검) (2025, 상반기)도면명
신월여의지하도로-인천방향 NATM 531~540구간도면번호
54

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 549	박리	-	0.2	0.5	m²	3	0.30	
2	22상	공동구	S 541	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	24'하 보속
3	22상	공동구	S 544	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	24'하 보속
4	22상	공동구	S 547	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	24'하 보속
5	23상	천단부	S 543	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
6	23상	천단부	S 548	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
7	23하	공동구	S 543	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	24'하 보속
8	23하	공동구	S 545	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	24'하 보속
9	24상	천단부	S 545	균열(폭0.3mm이상)	0.5	5.0	-	m	1	5.00	
10	24상	천단부	S 547	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

여의도 ←

→ 인천

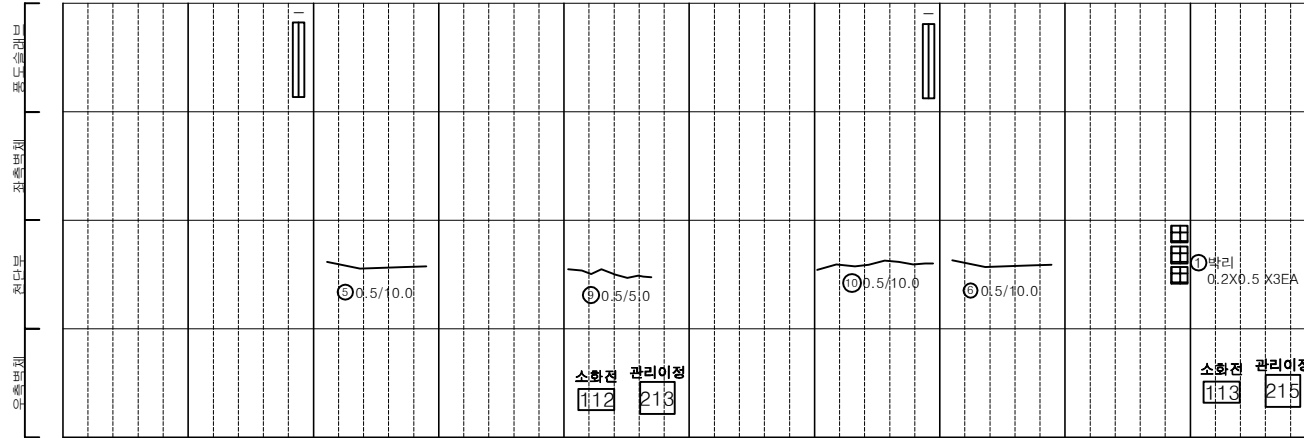

(541SPAN) | (542SPAN) | (543SPAN) | (544SPAN) | (545SPAN) | (546SPAN) | (547SPAN) | (548SPAN) | (549SPAN) | (550SPAN)

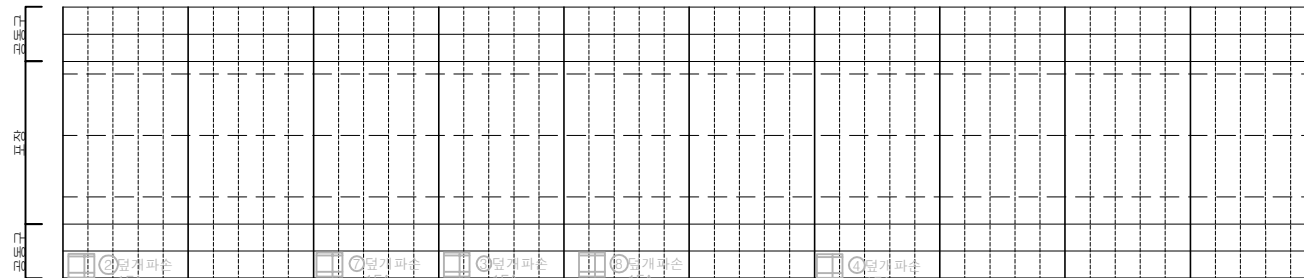


(541SPAN) | (542SPAN) | (543SPAN) | (544SPAN) | (545SPAN) | (546SPAN) | (547SPAN) | (548SPAN) | (549SPAN) | (550SPAN)


KEY PLAN

← 여의도

→ 인천

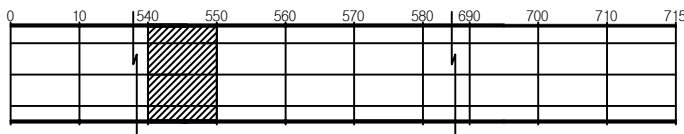

SECTION

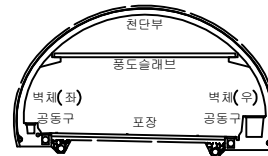


범례


	균열		망상균열		재료분리	발주처	서울터널주식회사
	원치, 공동		박리, 파손		세수	용역명	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
	누수, 습윤부		벽체		피복물	도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 541~550구간
	철근노출		침하		열화	도면번호	55
	부식		좌굴, 변형		기타		

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 551	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
2	22상	천단부	S 559	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
3	22상	천단부	S 559	박리	-	0.2	1.0	m ²	1	0.20	
4	22상	공동구	S 556	공동구 덮개 파손	-	-	-	EA	1	1.00	24'하 보속
5	23상	천단부	S 553	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
6	23상	천단부	S 556	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
7	23상	천단부	S 557	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
8	23상	천단부	S 558	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
9	24상	천단부	S 554	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
10	24상	천단부	S 555	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

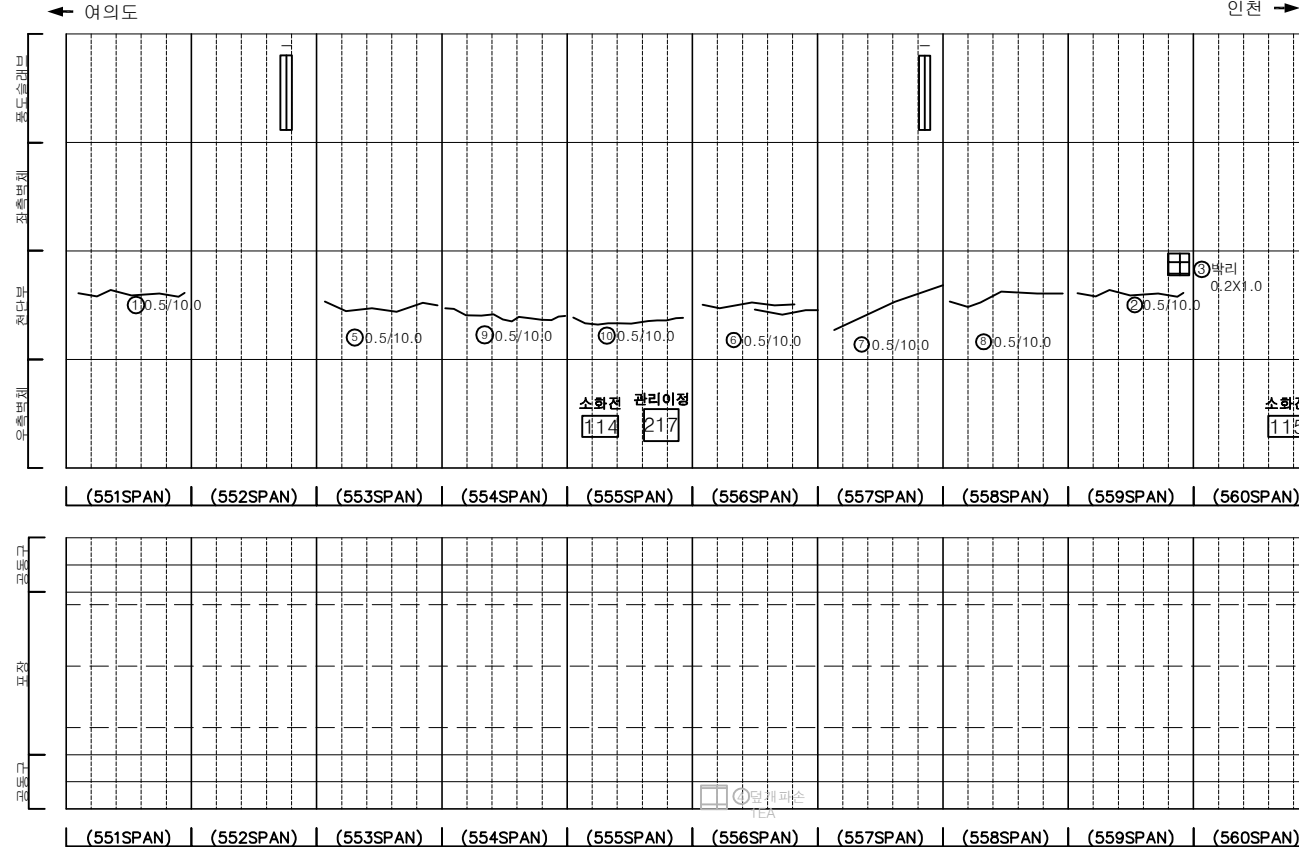

KEY PLAN

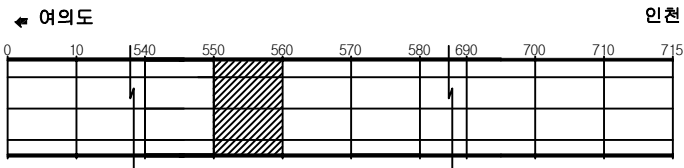

SECTION

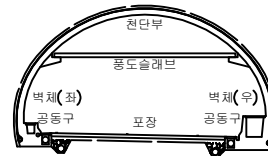


범례


균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	체수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	벽체	피착물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 NATM 551~560구간
			도면번호
			56

손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	면대시설	S 565	신호기 파손	-	-	-	EA	1	1.00	22'하 보수
2	22상	천단부	S 567	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
3	22상	공동구	S 561	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	24'하 보수
4	22상	공동구	S 563	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	24'하 보수
5	22상	공동구	S 564	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	24'하 보수
6	22상	공동구	S 567	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	24'하 보수
7	22하	천단부	S 566	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
8	23상	천단부	S 569	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
9	23상	측벽부	S 570	균열(폭0.3mm미만)	0.2	3.0	-	m	1	3.00	
10	23하	측벽부	S 569	보수부 층분리	-	0.1	0.3	m²	1	0.03	
11	24상	천단부	S 563	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
12	24상	천단부	S 565	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
13	24상	천단부	S 570	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
14	24상	포장부	S 563	포장 박리	-	3.0	3.5	m²	1	10.50	
15	25상	측벽부	S 563	타일탈락	-	-	-	EA	100	100.00	
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

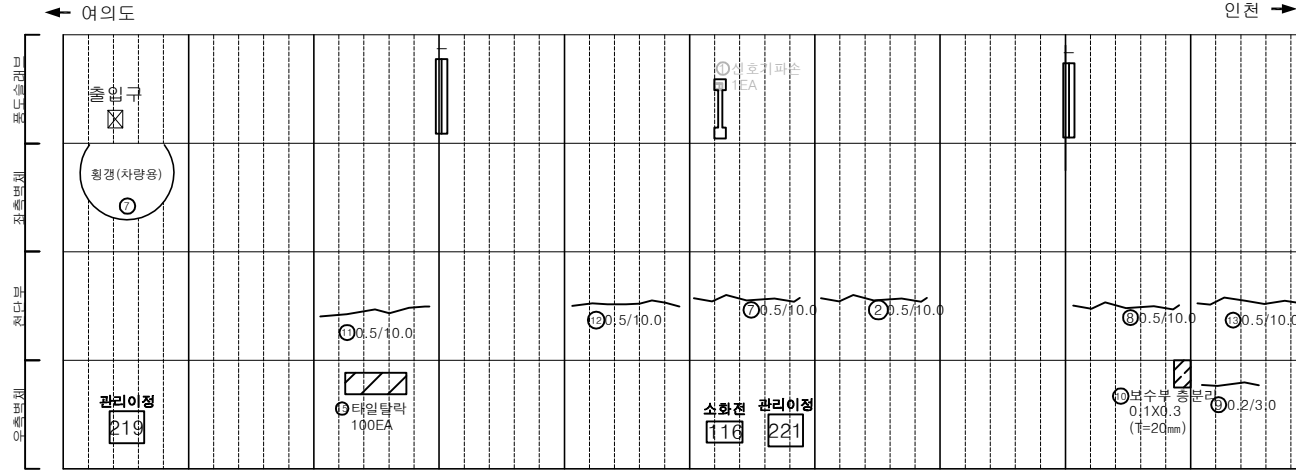


(561SPAN) | (562SPAN) | (563SPAN) | (564SPAN) | (565SPAN) | (566SPAN) | (567SPAN) | (568SPAN) | (569SPAN) | (570SPAN)

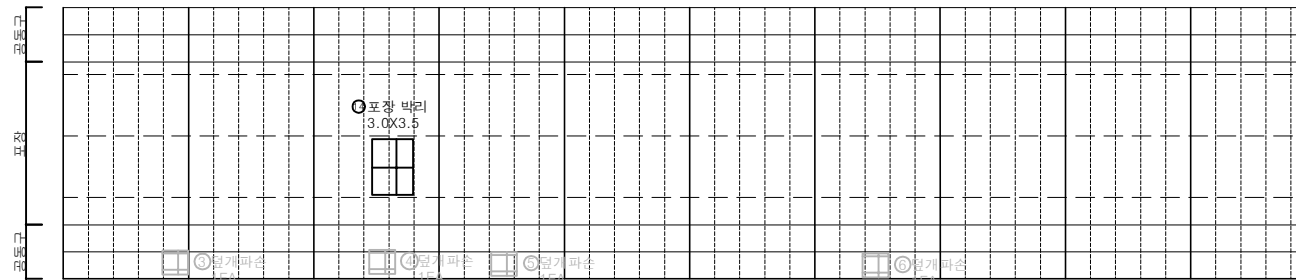


(561SPAN) | (562SPAN) | (563SPAN) | (564SPAN) | (565SPAN) | (566SPAN) | (567SPAN) | (568SPAN) | (569SPAN) | (570SPAN)

KEY PLAN

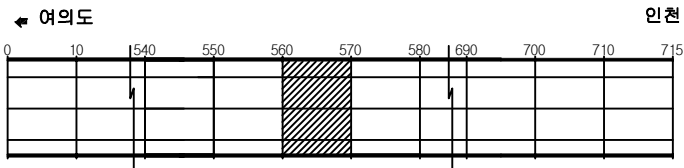

SECTION

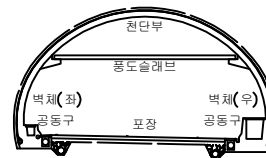

범례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	체수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	벽체	피착물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 NATM 561~570구간
			도면번호
			57

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 571~580구간)

손 상 물 량 표

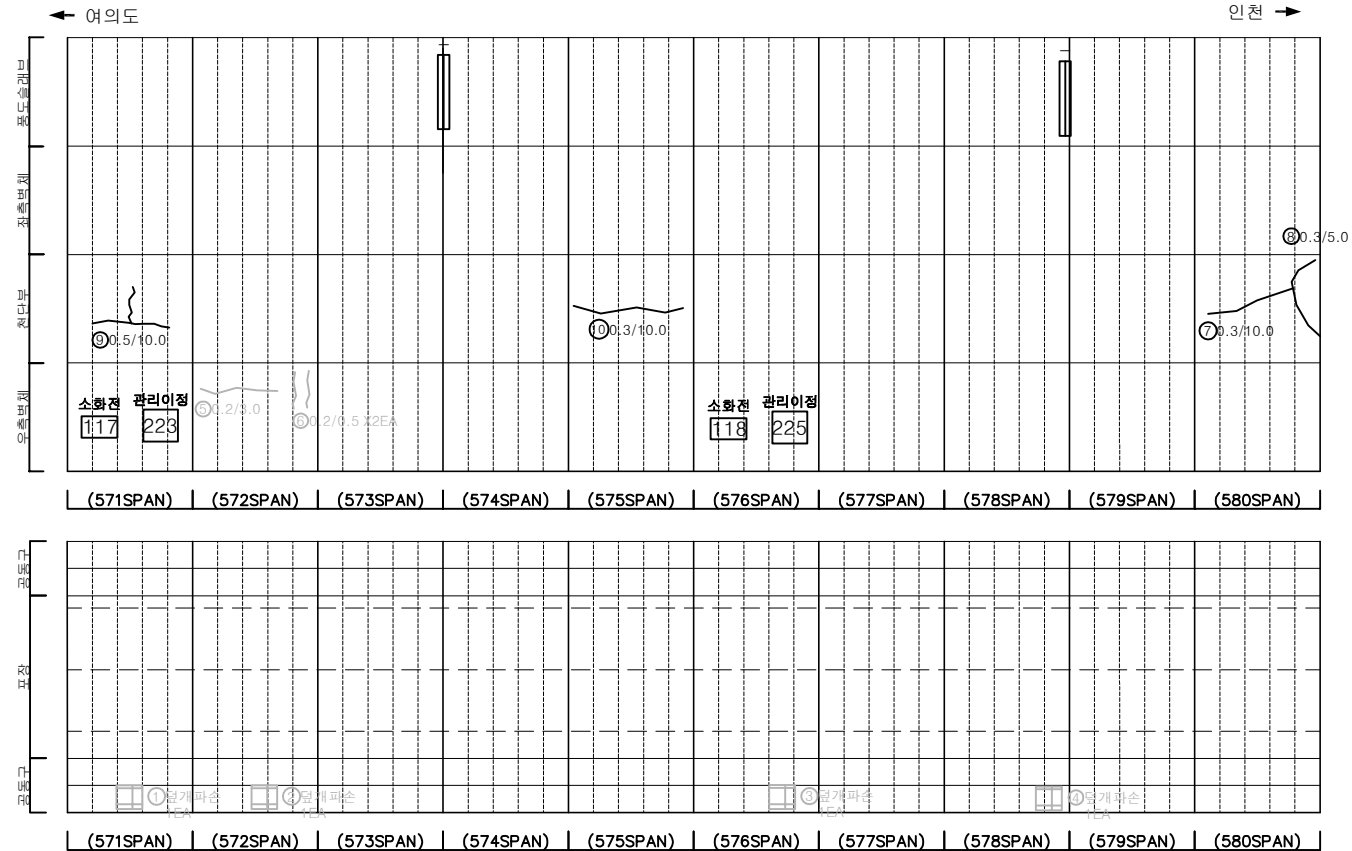
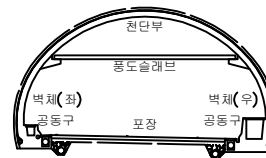
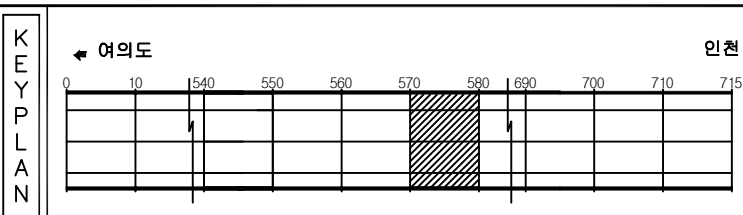
[illegible]



표 면				발 주 처 서울터널주식회사
				용 역 명 신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
				도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 571~580구간
				도 면 번 호 58
				

손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	S 586	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	24'하 보수
2	22상	공동구	S 590	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	24'하 보수
3	23하	천단부	S 581	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
4	23하	천단부	S 583	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
5	24상	천단부	S 586	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
6	24상	천단부	S 587	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
7	24상	천단부	S 588	균열(폭0.3mm이상)	0.5	6.0	-	m	1	6.00	
8	24하	천단부	S 584	재균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
9	24하	천단부	S 585	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 여의도


인천 →

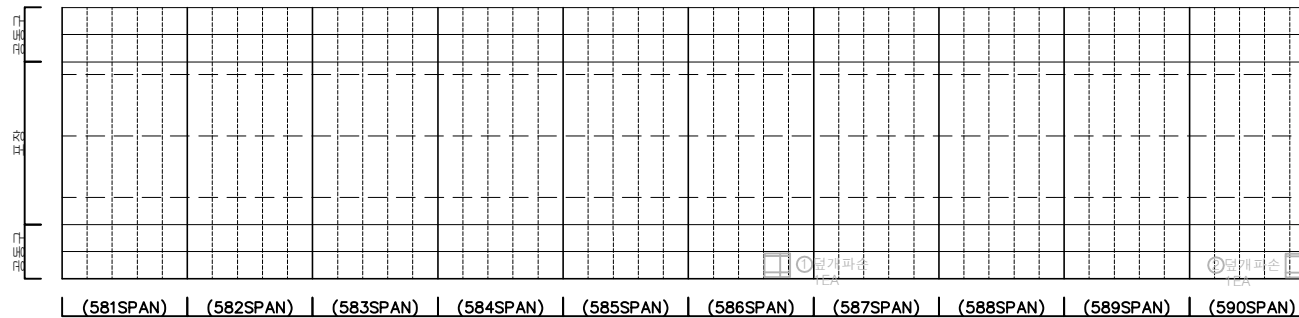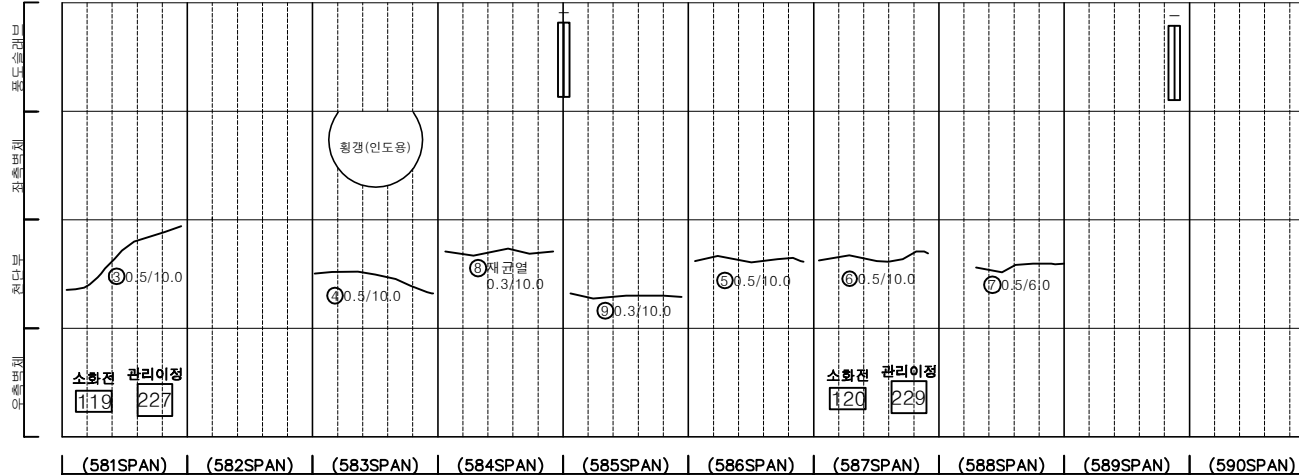


KEY PLAN

← 여의도

인천 →

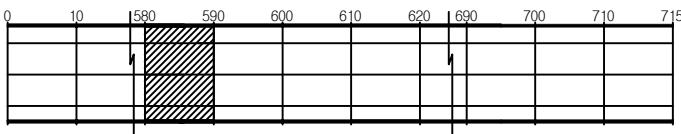

SECTION

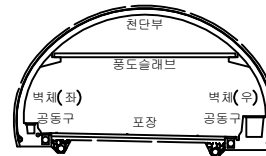

범례



	균열		망상균열		재료분리	발주처	서울터널주식회사
	편치, 공동		바리, 파손		체수	용역명	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
	누수, 습윤부		벽면		피복물	도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 581~590구간
	철근노출		침하		열화	도면번호	59
	부식		좌굴, 변형		기타		

손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	S 592	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
2	23상	측벽부	S 592	균열(폭0.3mm미만)	0.2	3.0	-	m	1	3.00	
3	23상	천단부	S 594	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
4	23상	천단부	S 594	균열(폭0.3mm미만)	0.2	5.0	-	m	1	5.00	
5	23하	천단부	S 597	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
6	23하	천단부	S 599	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
7	23하	천단부	S 600	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
8	24상	천단부	S 592	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
9	24상	천단부	S 593	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
10	24상	천단부	S 595	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
11	24상	천단부	S 596	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
12	24상	천단부	S 598	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


← 여의도

인천 →

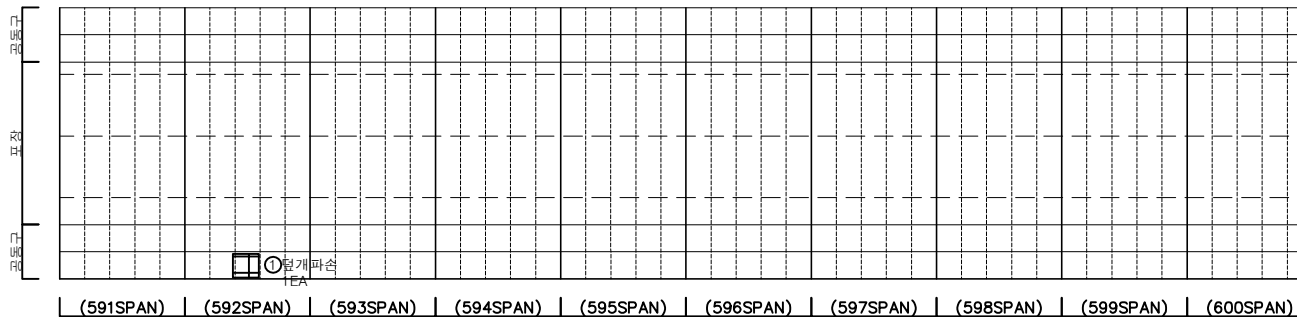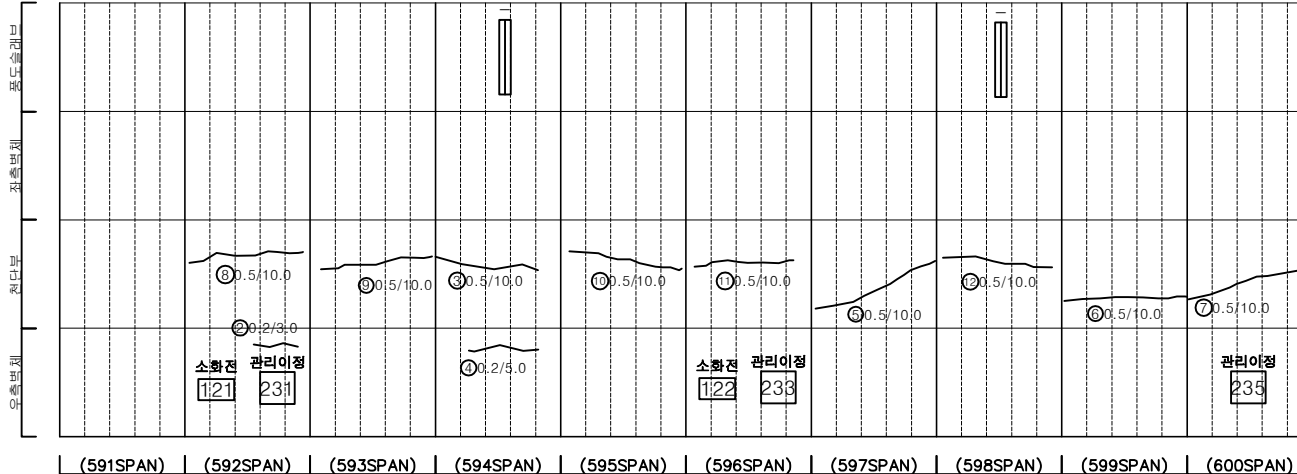


손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	S 602	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	4	4.00	
2	22상	공동구	S 605	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3	22하	공동구	S 601	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
4	22하	공동구	S 604	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
5	23상	공동구	S 601	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
6	23하	천단부	S 601	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
7	23하	천단부	S 604	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
8	23하	천단부	S 607	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
9	23하	천단부	S 608	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
10	23하	천단부	S 609	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
11	24상	천단부	S 602	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
12	24상	천단부	S 606	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
13	24상	천단부	S 610	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
14	24하	공동구	S 608	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	m	1	1.00	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

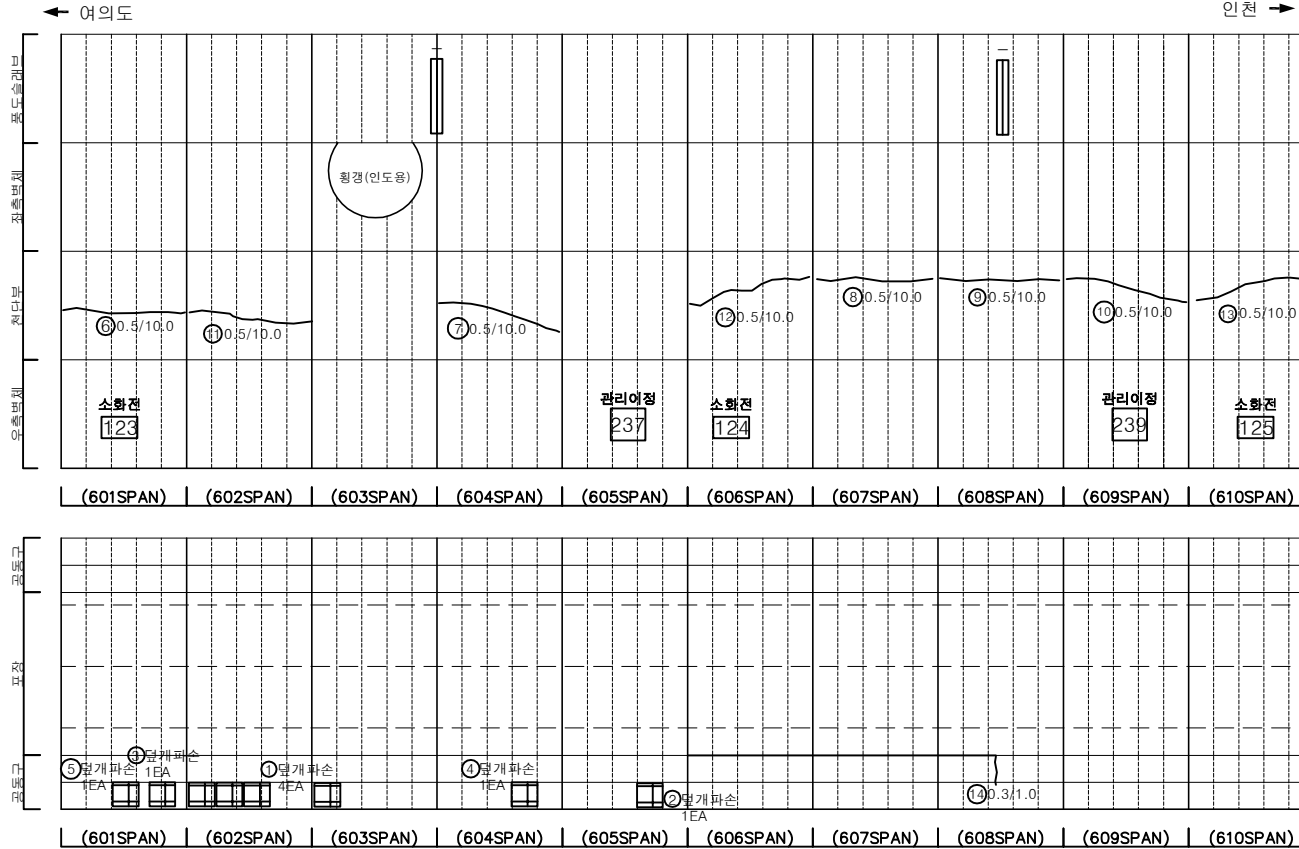

KEY PLAN

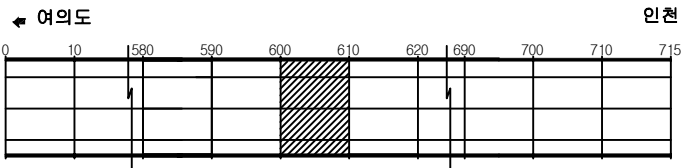

SECTION

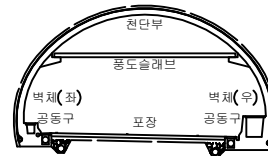

범례



	균열		망상균열		재료분리	발주처	서울터널주식회사
	침하, 공동		박리, 파손		세수	용역명	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
	누수, 습윤부		벽체		피복물	도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 601~610구간
	침하노출		침하		열화	도면번호	61
	부식		좌굴, 변형		기타		

손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 612	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
2	22상	공동구	S 611	공동구 덮개 파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3	22상	공동구	S 615	공동구 덮개 파손	-	-	-	EA	1	1.00	
4	23하	천단부	S 611	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
5	23하	천단부	S 613	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
6	23하	천단부	S 616	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
7	23하	천단부	S 620	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
8	24상	천단부	S 614	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
9	24상	천단부	S 618	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
10	24하	천단부	S 613	파손	-	0.1	0.3	m²	1	0.03	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

여의도 ←


→ 인천

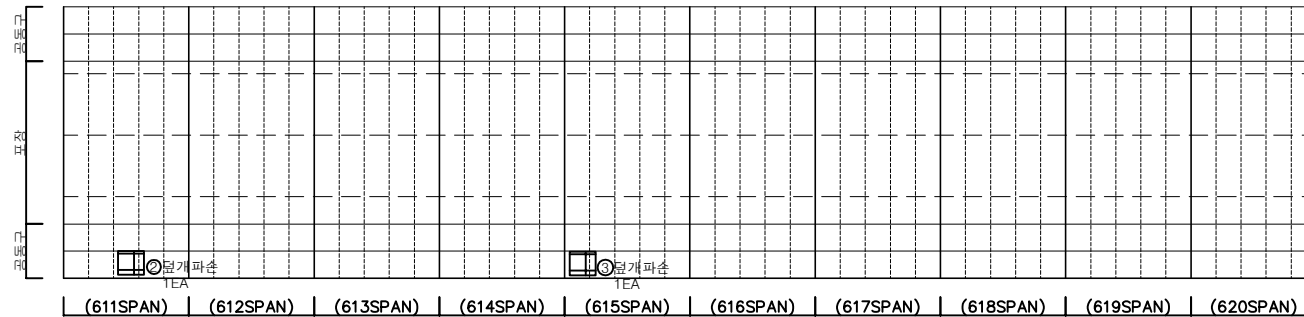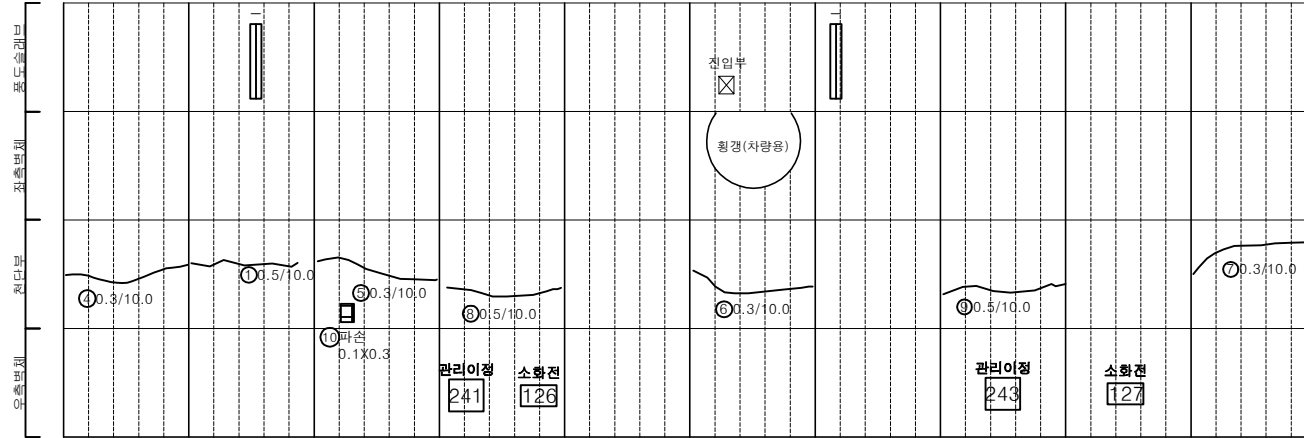


KEY PLAN

← 여의도

→ 인천

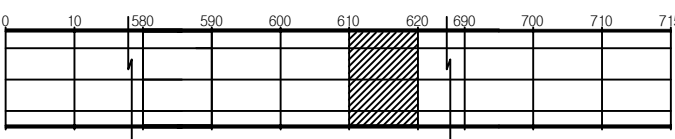

SECTION

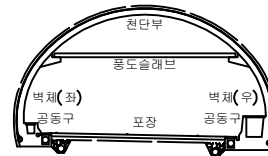


범례


균열	망상균열	재료분리	발주처
침치, 공동	바리, 파손	제수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	벽면	피복물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 NATM 611~620구간
			도면번호
			62

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	S 621	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
2	22상	공동구	S 623	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3	22상	공동구	S 624	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
4	22상	공동구	S 627	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
5	23하	복합부	S 624	망상균열	-	4.0	0.5	m	1	2.00	25상 분포
6	24상	천단부	S 623	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
7	24상	천단부	S 624	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
8	24상	천단부	S 626	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
9	24상	천단부	S 627	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
10	24상	천단부	S 628	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
11	24상	천단부	S 629	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
12	24상	천단부	S 630	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
13	24상	포장부	S 623	포장 파손	-	1.5	1.0	m	1	1.50	24상 분포
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

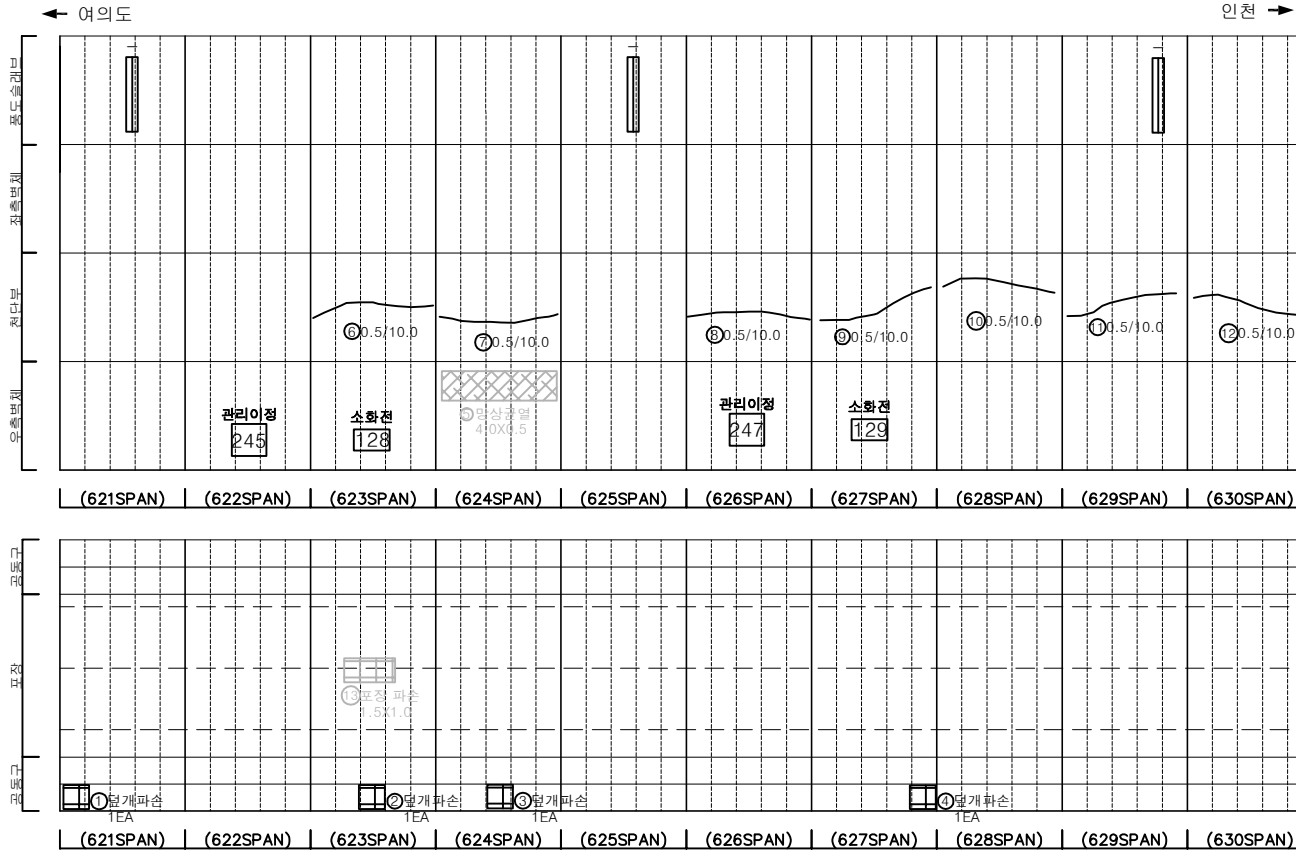

KEY PLAN

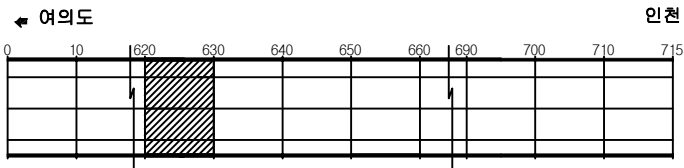

SECTION

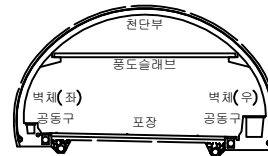

범례

	균열		망상균열		재료분리	발주처	서울터널주식회사
	편치, 공동		바리, 파손		체수	용역명	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
	누수, 습윤부		벽면		피복물	도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 621~630구간
	철근노출		침하		열화	도면번호	63
	부식		좌굴, 변형		기타		

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 631~640구간)

손 상 물 량 표





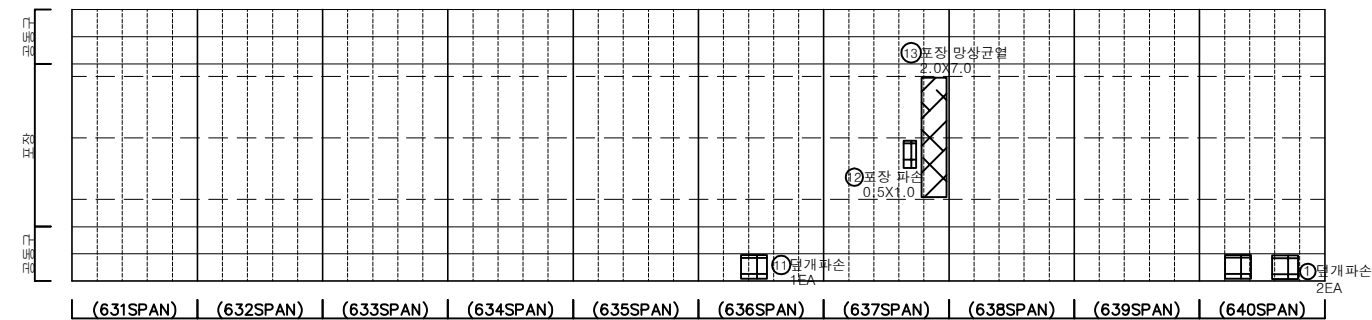
[illegible]


표 본				발 주 처 서울타일주식회사
				용 역 명 신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
				도 면 명 신월여의지하도로-인전방향 NATM 631~640구간
				
				도 면 번 호 64
				

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	S 646	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
2	22상	공동구	S 650	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3	22하	공동구	S 648	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
4	23상	공동구	S 646	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
5	23하	천단부	S 644	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
6	23하	천단부	S 645	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
7	23하	천단부	S 647	균열(폭0.3mm이상)	0.5	6.0	-	m	1	6.00	
8	23하	천단부	S 648	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
9	23하	천단부	S 650	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
10	24상	천단부	S 641	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
11	24상	천단부	S 649	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
12	24상	포장부	S 648	포장 들뜸	-	4.0	7.0	m²	1	28.00	
13	24상	포장부	S 648	포장 들뜸	-	12.0	7.0	m²	1	84.00	
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

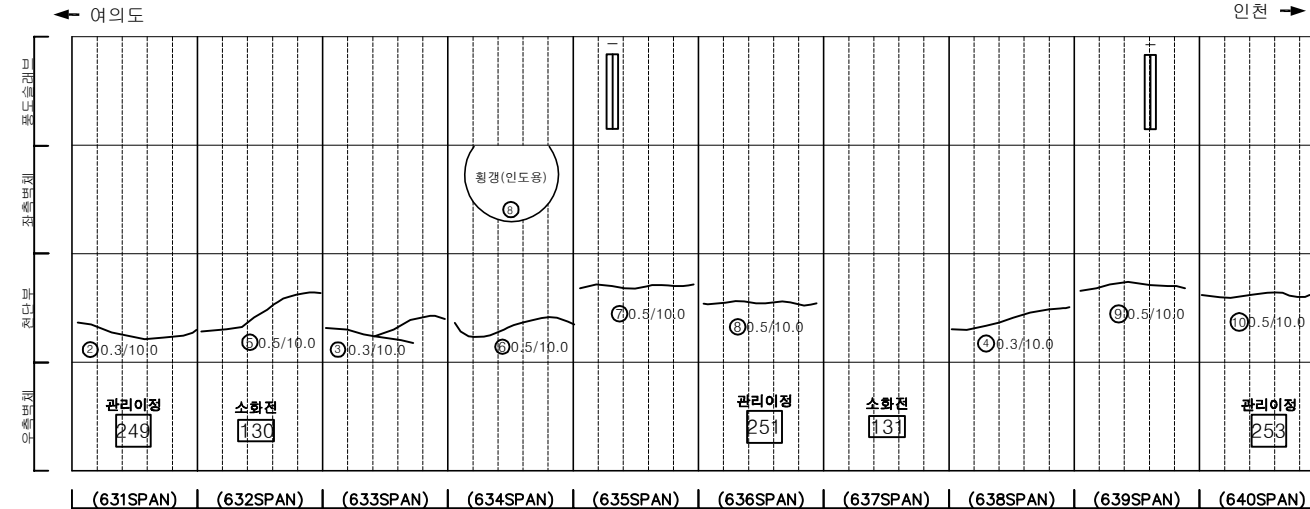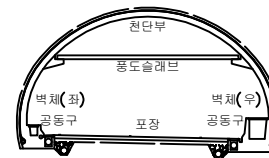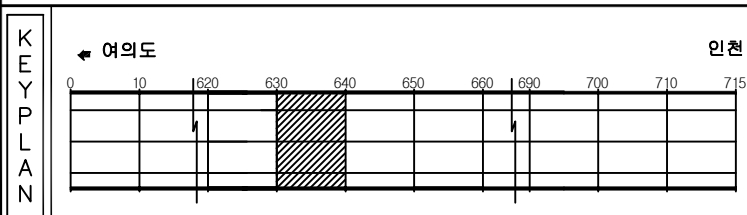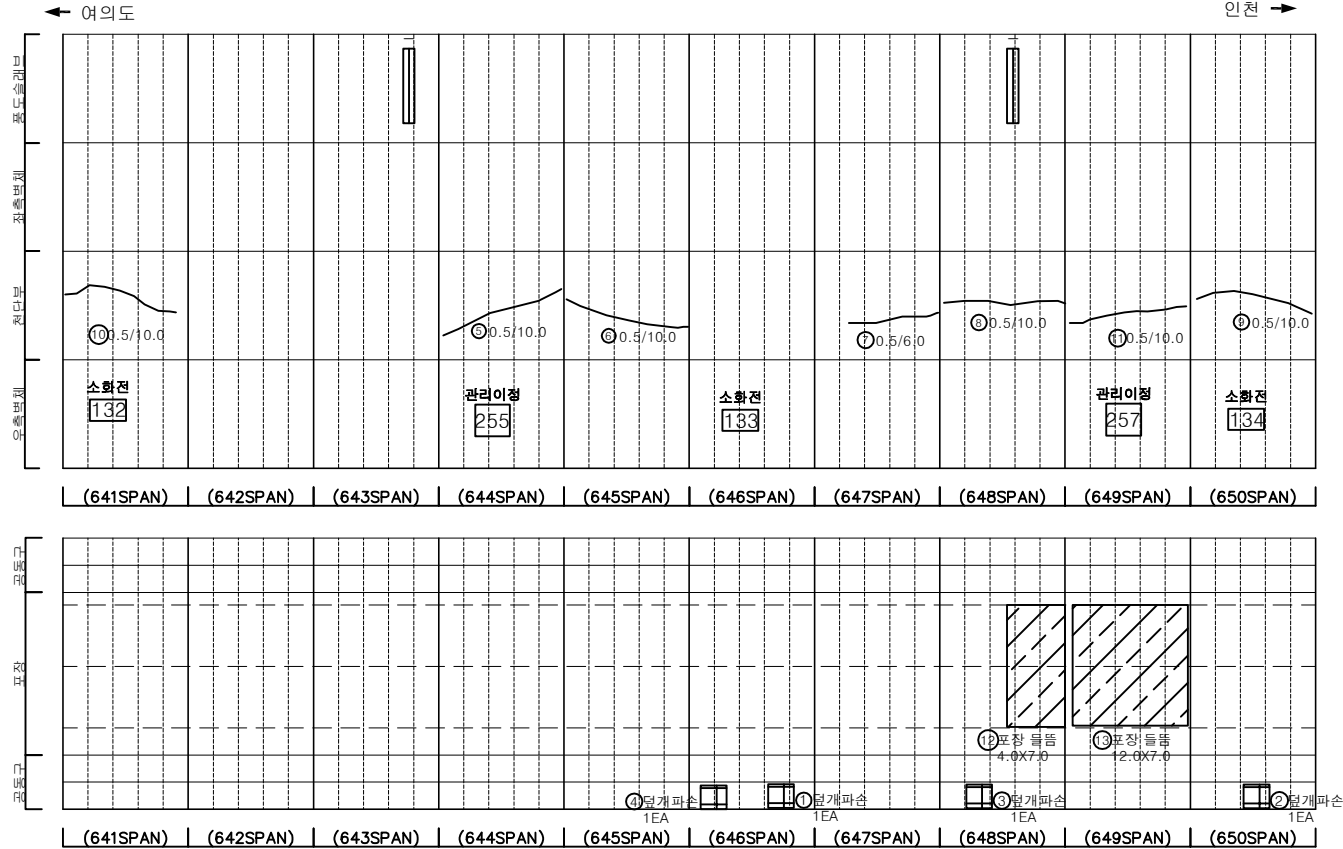

KEY PLAN

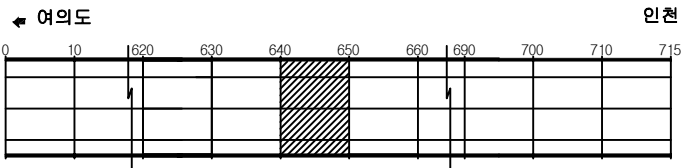

SECTION

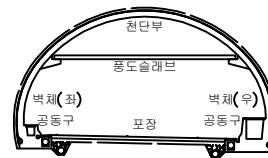

범례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	제수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	벽면	피착물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 NATM 641~650구간
			도면번호
			65

ID : 신월여의지하도로-인천방향 (NATM 651~660구간)

손 상 물 량 표




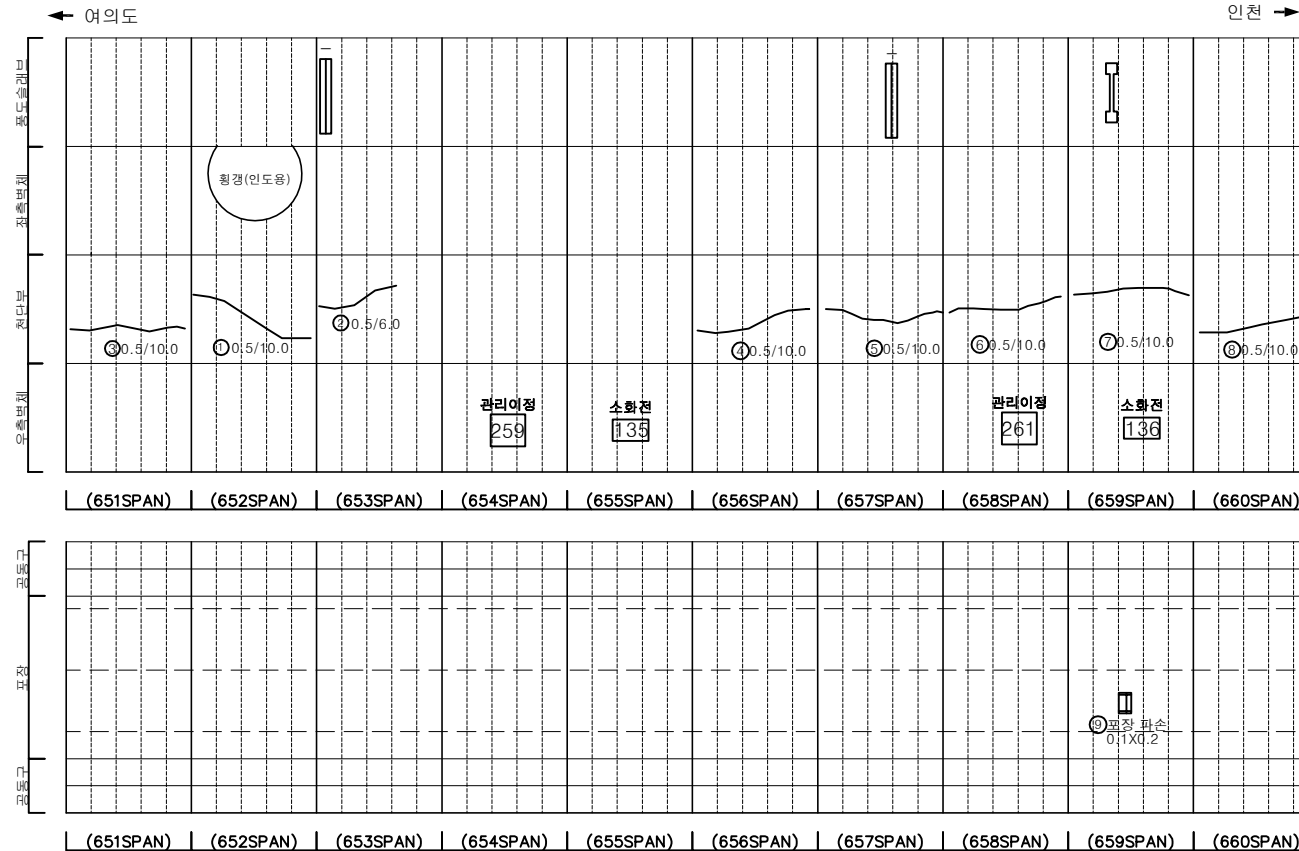
[illegible]


표 례				발 주 처 서울특별시회사
				용 의 명 신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
				도 면 명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 651~660구간
				도 면 번 호 66
				
				

손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	S 663	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
2	22상	공동구	S 664	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3	23하	천단부	S 665	균열(폭0.3mm이상)	0.5	5.0	-	m	2	10.00	
4	23하	천단부	S 669	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
5	24상	천단부	S 667	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
6	24상	천단부	S 667	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
7	24상	포장부	S 662	포장 균열	-	3.5	-	m	1	3.50	
8	24상	포장부	S 662	포장 균열	-	4.5	-	m	1	4.50	
9	24상	포장부	S 668	포장 들뜸	-	3.0	7.0	m²	1	21.00	
10	24상	포장부	S 669	포장 들뜸	-	5.0	7.0	m²	1	35.00	
11	24하	포장부	S 661	포장 균열	-	3.5	-	m	1	3.50	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

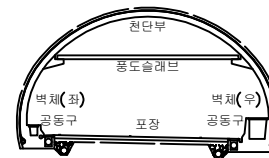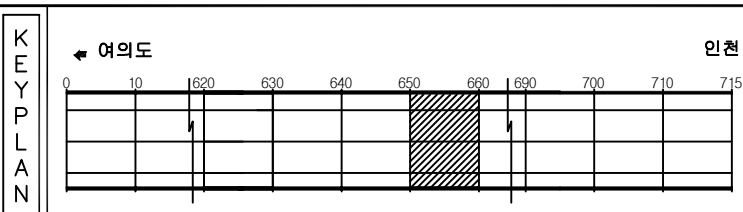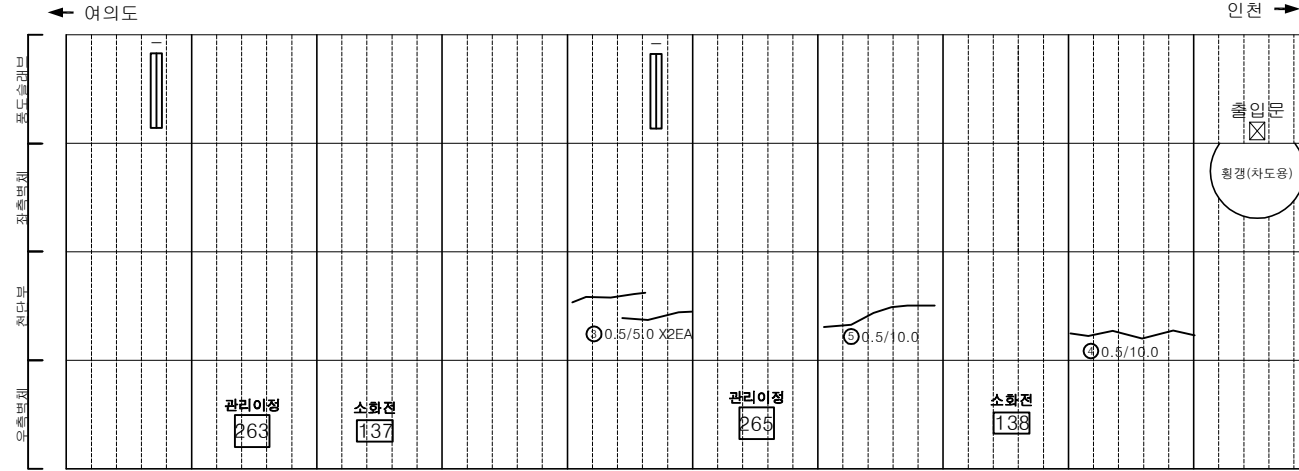


(661SPAN) | (662SPAN) | (663SPAN) | (664SPAN) | (665SPAN) | (666SPAN) | (667SPAN) | (668SPAN) | (669SPAN) | (670SPAN)

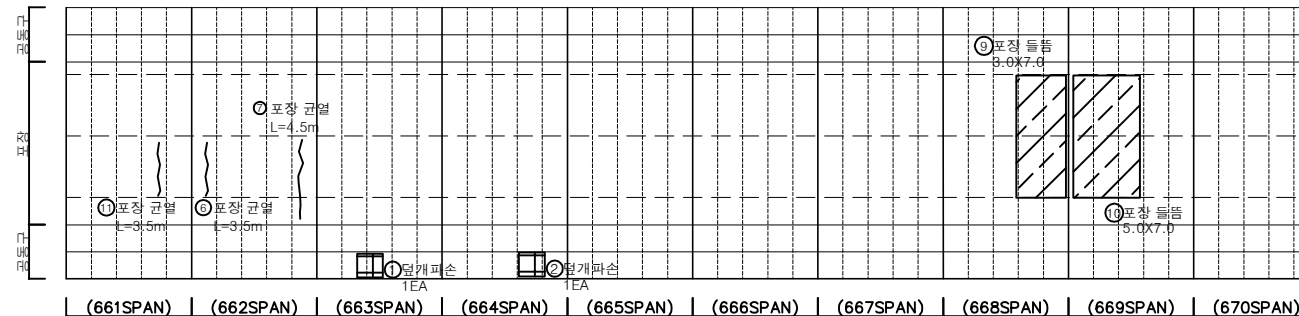


(661SPAN) | (662SPAN) | (663SPAN) | (664SPAN) | (665SPAN) | (666SPAN) | (667SPAN) | (668SPAN) | (669SPAN) | (670SPAN)

KEY PLAN

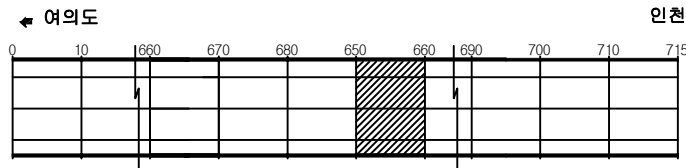

SECTION


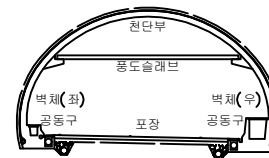


범례


균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	체수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	벽면	피복물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 NATM 661~670구간
			도면번호
			67

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	측벽부	S 678	타일탈락	-	-	-	EA	1	1.00	
2	22상	공동구	S 680	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3	22상	공동구	S 671	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
4	23하	천단부	S 675	관열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
5	23하	천단부	S 678	관열(폭0.3mm이상)	0.3	6.0	-	m	1	6.00	
6	23하	측벽부	S 677	타일탈락	-	-	-	EA	1	1.00	
7	24상	천단부	S 671	관열(폭0.3mm이상)	0.5	5.0	-	m	1	5.00	
8	24상	천단부	S 672	관열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
9	24상	천단부	S 673	관열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
10	24상	천단부	S 674	관열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
11	24상	천단부	S 676	관열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
12	24상	천단부	S 677	관열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
13	24상	천단부	S 679	관열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
14	24상	천단부	S 680	관열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
15	24상	포장부	S 673	포장 파손	-	0.1	0.2	m²	1	0.02	
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

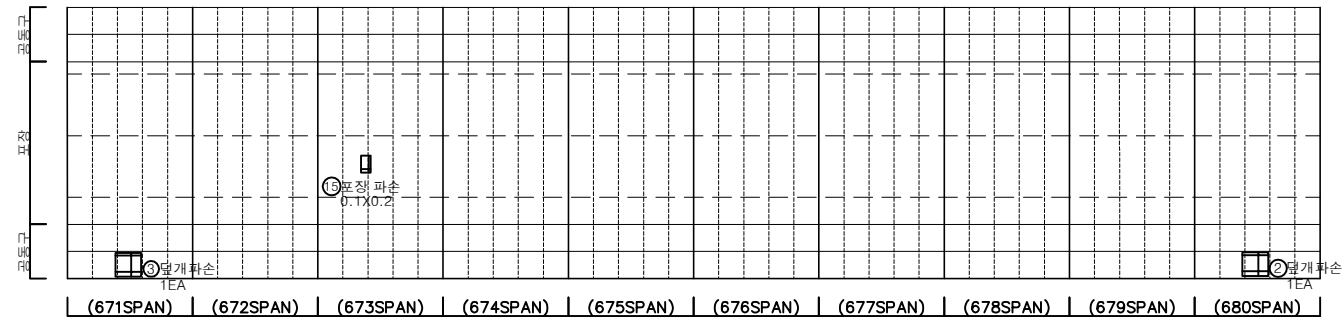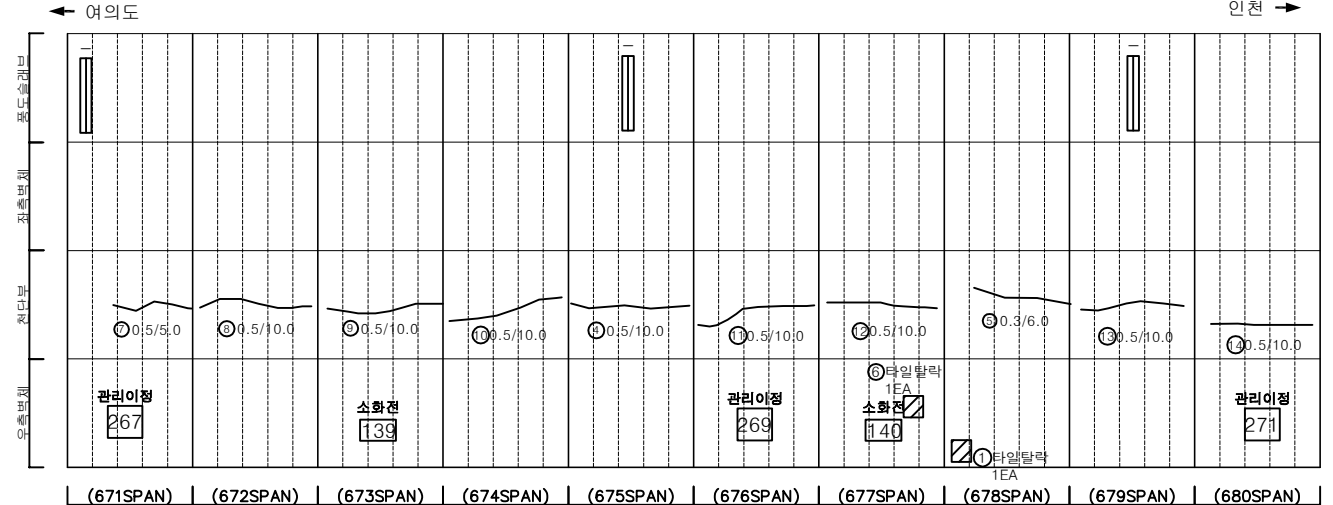

KEY PLAN

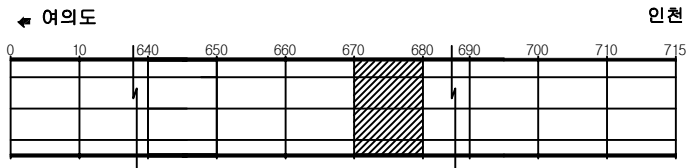

SECTION

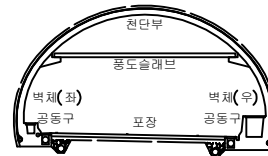


범례


관 열	망상관열	재료분리	발 주 처
원치, 공동	바리, 파손	계수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	벽 태	피착물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 NATM 671~680구간
			도면번호
			68

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	23상	공동구	S 682	공동구 덮개탈락	-	-	-	EA	1	1.00	
2	23상	공동구	S 685	공동구 덮개탈락	-	-	-	EA	1	1.00	
3	23하	공동구	S 681	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
4	23하	천단부	S 685	관열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
5	23하	천단부	S 687	관열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
6	24상	천단부	S 681	관열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
7	24상	천단부	S 681	관열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
8	24하	측벽부	S 690	타일탈락	-	-	-	EA	108	108.00	
9	24하	측벽부	S 690	타일탈락	-	-	-	EA	180	180.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

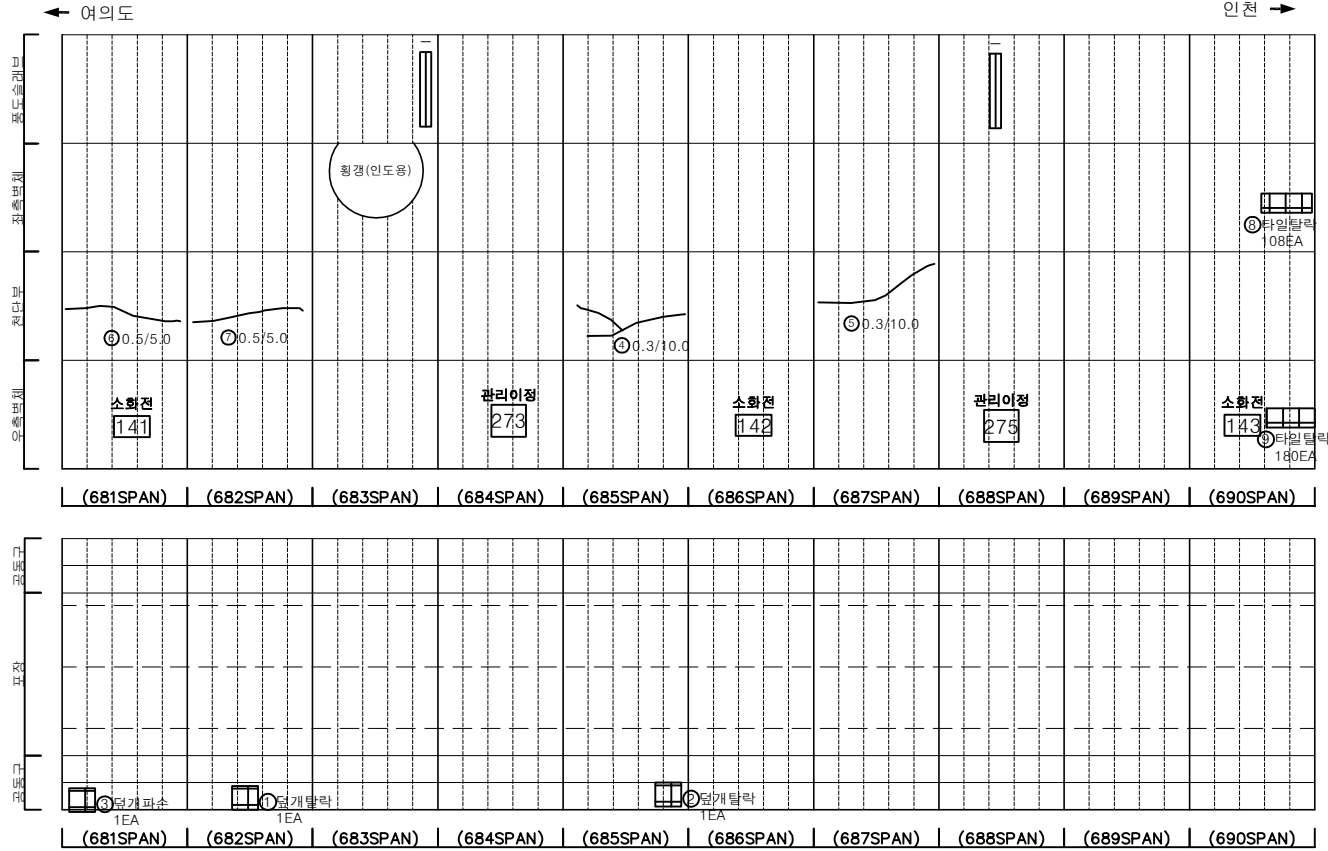

KEY PLAN

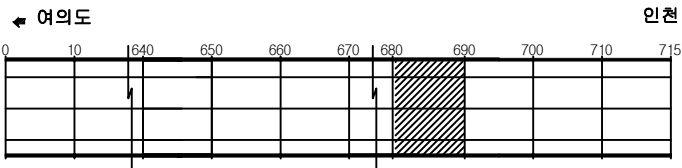

SECTION


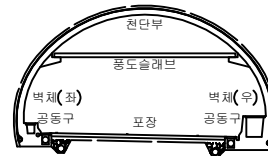


범례


관 열	망상균열	재료분리	발 주 처
원치, 공동	바리, 파손	세 수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	벽 틈	피착물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 NATM 681~690구간
			도면번호
			69

손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	S 693	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	2	2.00	
2	22상	공동구	S 697	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
3	24상	측벽부	S 691	측벽리	-	0.2	0.2	m ²	1	0.04	20.9.20.4
4	24상	천단부	S 692	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
5	24상	천단부	S 693	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
6	24상	천단부	S 693	균열(폭0.3mm미만)	0.2	3.0	-	m	1	3.00	
7	24상	천단부	S 700	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
8	24하	천단부	S 699	파손	-	0.1	0.1	m ²	1	0.01	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

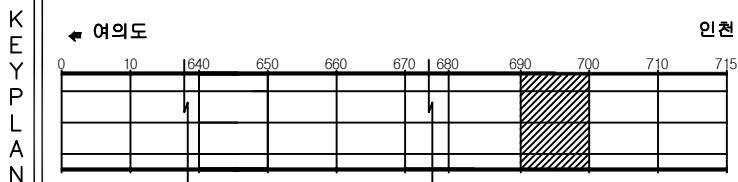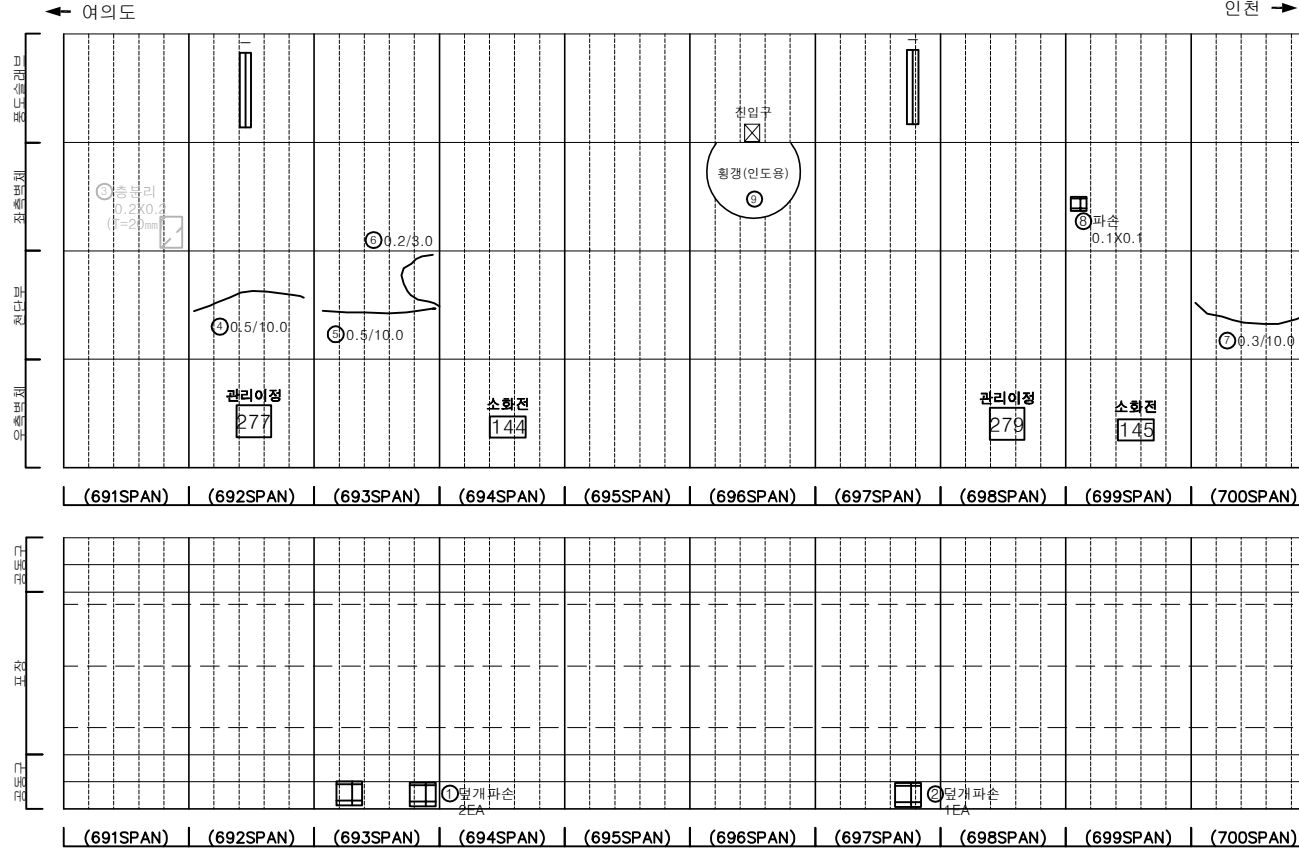

SECTION

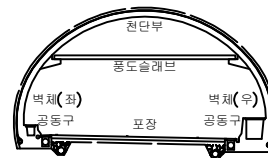

범례

균열	망상균열	재료분리	발주처 서울터널주식회사
편치, 공동	바리, 파손	제수	용역명 신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
누수, 습윤부	벽터	피착물	도면명 신월여의지하도로-인천방향 NATM 691~700구간
철근노출	침하	열화	도면번호 70
부식	좌굴, 변형	기타	


손상물량표

번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 703	박리	-	0.2	0.6	m ²	2	0.24	
2	22상	천단부	S 704	격벽파손	-	0.3	0.3	m ²	2	0.18	
3	22하	측벽부	S 708	박리	-	0.2	0.5	m ²	1	0.10	
4	24상	천단부	S 702	균열(폭0.3mm이상)	0.3	5.0	-	m	6	30.00	
5	24상	천단부	S 702	파손	-	0.2	0.1	m ²	1	0.02	
6	24상	천단부	S 703	파손	-	0.5	0.5	m ²	3	0.75	
7	24상	천단부	S 708	누수(스며있음)	-	-	-	EA	1	1.00	25'상 보속
8	24상	천단부	S 710	누수(스며있음)	-	-	-	EA	1	1.00	
9	24상	포장부	S 704	포장 파손	-	0.1	0.1	m ²	1	0.01	
10	24상	포장부	S 706	포장 파손	-	0.5	0.3	m ²	2	0.30	
11	24상	포장부	S 710	포장 망상균열	-	18.0	3.0	m ²	1	54.00	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

NATM ↔ BOX구간(바닥 Joint로 span구분)

인천 →


← 여의도

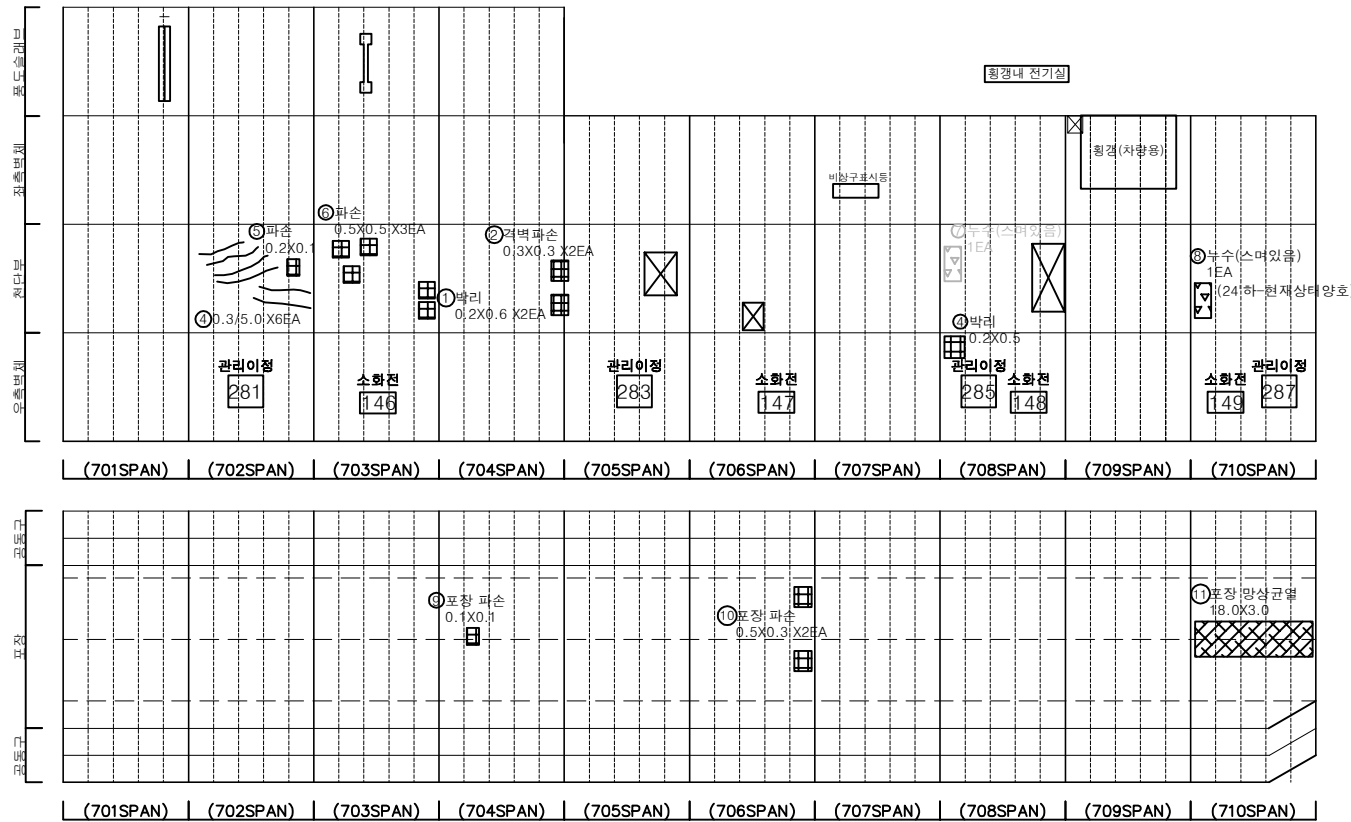


KEY PLAN

← 여의도

인천 →

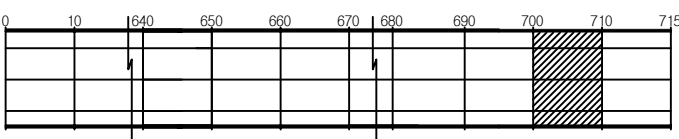

SECTION

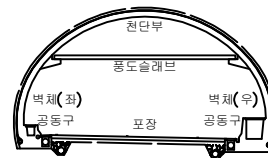

범례


	균열		망상균열		재료분리	발주처	서울터널주식회사
	천치, 공동		박리, 파손		누수	용역명	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
	누수, 습윤부		벽체		벽체	도면명	신월여의지하도로-인천방향 NATM 701~704, BOX 705~710구간
	철근노출		침하		열화	도면번호	71
	부식		좌굴, 변형		기타		

손상물량표

번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22하	측벽부	S 711	벽태	-	3.0	3.0	㎡	1	9.00	25'상 보속
2	24상	측벽부	S 712	누수흔적	-	3.0	4.5	㎡	1	13.50	
3	24상	측벽부	S 713	누수흔적	-	3.0	4.5	㎡	1	13.50	
4	24상	천단부	S 712	누수(떨어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	
5	24상	천단부	S 714	누수(떨어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	
6	24상	천단부	S 714	균열부벽태	-	0.2	2.0	㎡	1	0.40	25'상 보속
7	24상	천단부	S 714	누수(스머잇음)	-	-	-	EA	1	1.00	25'상 보속
8	24상	포장부	S 711	포장 망상균열	-	20.0	7.0	㎡	1	140.00	
9	24상	포장부	S 712	포장 망상균열	-	20.0	7.0	㎡	1	140.00	
10	24상	포장부	S 713	포장 망상균열	-	20.0	7.0	㎡	1	140.00	
11	24상	포장부	S 714	포장 망상균열	-	20.0	7.0	㎡	1	140.00	
12	24상	포장부	S 715	포장 망상균열	-	20.0	7.0	㎡	1	140.00	
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 여의도


인천 →

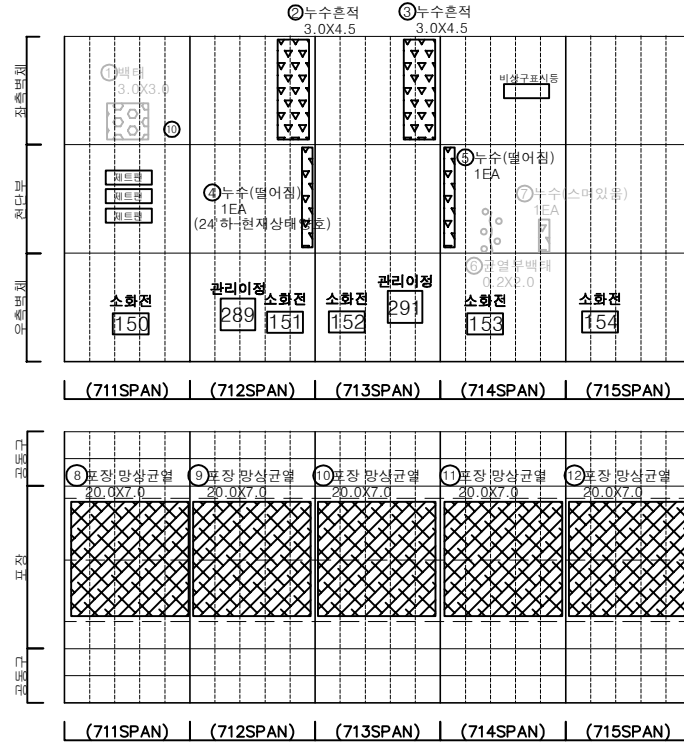


KEY PLAN

← 여의도

인천 →

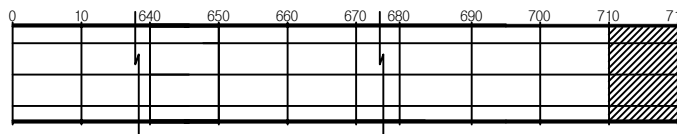

SECTION

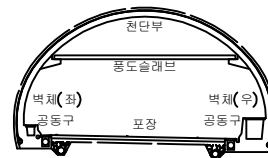

범례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	체수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	벽태	피착물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 BOX 711~715구간
			도면번호
			72