

시설물정기안전점검용역
서울문산고속도로

〈터널및지하차도편〉

22.06

(주)명성엔지니어링
서울문산고속도로
(주)

서울문산고속도로 시설물 정기안전점검용역

보 고 서

< 터널 및 지하차도편 >

2022. 06

서울문산고속도로주식회사

점검기관 : (주)명성엔지니어링

제 출 문

서울문산고속도로 주식회사 귀하

귀사와 계약 체결한 『서울문산고속도로 시설물 안전점검 용역(2022년 상반기 정기안전점검)』의 과업을 성실히 수행하고, 그 결과를 제출합니다.

2022년 06월

(주)명성엔지니어링

대표 : 김 선 무 (인)



봉대산터널(서울) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	서울문산고속도로 시설물 정기안전점검용역	점검기간	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		
관리주체명	서울문산고속도로주식회사	대표자	정 대 창		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	터널	종 류	도로터널	종 별	2종
준공일	2020년 11월 06일	점검금액 (천원)	1,054	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 고양시 덕양구 강매동 225	시설물 규모	연장 376m, 2차로		
나. 점검 실시결과 현황					
중대결함	-				
점검 주요결과	- 라이닝 콘크리트 측벽부 파손, 균열(0.3mm미만) - 갭문 배만배수로 균열(0.3mm이상) - 공동구 균열(0.3mm이상), 박락, 덮개파손 - 측벽부 균열(0.3mm미만)				
주요 보수·보강	단면보수, 표면처리, 주입보수				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구 분	성 명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	손 기 영	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		초급기술자	
참여기술자	양 주 윤	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		초급기술자	
참여기술자	전 희 균	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		초급기술자	
참여기술자	박 성 언	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		초급기술자	
라. 참고사항					

봉대산터널(문산) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	서울문산고속도로 시설물 정기안전점검용역	점검기간	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		
관리주체명	서울문산고속도로주식회사	대표자	정대창		
공동수급	독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분	터널	종류	도로터널	종별	2종
준공일	2020년 11월 06일	점검금액 (천원)	1,083	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 고양시 덕양구 강매로 164	시설물 규모	연장 386m, 2차로		
나. 점검 실시결과 현황					
중대결함	-				
점검 주요결과	- 라이닝 천단부 들뜸, 균열(0.3mm미만) - 갭문 측면배수로 이격, 균열(0.3mm이상) - 공동구 덮개파손				
주요 보수·보강	단면보수, 표면처리, 주입보수				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	손기영	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		초급기술자	
참여기술자	양주윤	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		초급기술자	
참여기술자	전희균	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		초급기술자	
참여기술자	박성언	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		초급기술자	
라. 참고사항					

성라산터널(서울) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	서울문산고속도로 시설물 정기안전점검용역	점검기간	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		
관리주체명	서울문산고속도로주식회사	대표자	정대창		
공동수급	독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분	터널	종류	도로터널	종별	1종
준공일	2020년 11월 06일	점검금액 (천원)	721	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 고양시 덕양구 흥도로 425-67	시설물 규모	연장 257m, 3차로		
나. 점검 실시결과 현황					
중대결함	-				
점검 주요결과	- 갭문 배면배수로균열(0.3mm이상) - 포장부 들뜸 - 라이닝 콘크리트 천단부 들뜸, 폐콘크리트미제거, 측벽부 박락 - 공동구 박락, 덮개파손				
주요 보수·보강	단면보수, 정비, 주입보수				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	손기영	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		초급기술자	
참여기술자	양주윤	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		초급기술자	
참여기술자	전희균	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		초급기술자	
참여기술자	박성언	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		초급기술자	
라. 참고사항					

성라산터널(문산) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	서울문산고속도로 시설물 정기안전점검용역	점검기간	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		
관리주체명	서울문산고속도로주식회사	대표자	정대창		
공동수급	독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분	터널	종류	도로터널	종별	1종
준공일	2020년 11월 06일	점검금액 (천원)	673	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 고양시 덕양구 흥도로 425-74	시설물 규모	연장 240m, 3차로		
나. 점검 실시결과 현황					
중대결함	-				
점검 주요결과	- 라이닝 콘크리트 천단부 백태, 균열(0.3mm이상) 들뜸, 재들뜸 - 라이닝 콘크리트 측벽부 긁힘 - 공동구 덮개파손				
주요 보수·보강	백태보수, 단면보수, 주입보수				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	손기영	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		초급기술자	
참여기술자	양주윤	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		초급기술자	
참여기술자	전희균	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		초급기술자	
참여기술자	박성언	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		초급기술자	
라. 참고사항					

견달산터널(서울) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	서울문산고속도로 시설물 정기안전점검용역	점검기간	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		
관리주체명	서울문산고속도로주식회사	대표자	정대창		
공동수급	독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분	터널	종류	도로터널	종별	1종
준공일	2020년 11월 06일	점검금액 (천원)	800	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 고양시 일산동구 문봉동 산 28-10	시설물 규모	연장 308m, 3차로		
나. 점검 실시결과 현황					
중대결함	-				
점검 주요결과	- 공동구 파손 - 라이닝 천단부 망상균열				
주요 보수·보강	단면보수, 표면처리				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	손기영	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		초급기술자	
참여기술자	양주윤	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		초급기술자	
참여기술자	전희균	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		초급기술자	
참여기술자	박성언	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		초급기술자	
라. 참고사항					

견달산터널(문산) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	서울문산고속도로 시설물 정기안전점검용역	점검기간	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		
관리주체명	서울문산고속도로주식회사	대표자	정대창		
공동수급	독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분	터널	종류	도로터널	종별	1종
준공일	2020년 11월 06일	점검금액 (천원)	800	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 고양시 일산동구 문봉동 산 28-10	시설물 규모	연장 303m, 3차로		
나. 점검 실시결과 현황					
중대결함	-				
점검 주요결과	- 라이닝 콘크리트 천단부 들뜸, 재들뜸				
주요 보수·보강	단면보수				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	손기영	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		초급기술자	
참여기술자	양주윤	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		초급기술자	
참여기술자	전희균	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		초급기술자	
참여기술자	박성언	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		초급기술자	
라. 참고사항					

금촌터널(서울) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	서울문산고속도로 시설물 정기안전점검용역	점검기간	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		
관리주체명	서울문산고속도로주식회사	대표자	정대창		
공동수급	독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분	터널	종류	도로터널	종별	2중
준공일	2020년 11월 06일	점검금액 (천원)	900	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 파주시 금릉동 산 14-34	시설물 규모	연장 364m, 2차로		
나. 점검 실시결과 현황					
중대결함	-				
점검 주요결과	- 갭문 재료분리 - 라이닝 콘크리트 측벽부 박리, 백태 - 공동구 덮개파손 - 사면부 지하수유출, 녹생토유실				
주요 보수·보강	단면보수, 주의관찰, 녹생토시공				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	손기영	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		초급기술자	
참여기술자	양주윤	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		초급기술자	
참여기술자	전희균	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		초급기술자	
참여기술자	박성언	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		초급기술자	
라. 참고사항					

 
 
금촌터널(문산) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	서울문산고속도로 시설물 정기안전점검용역	점검기간	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		
관리주체명	서울문산고속도로주식회사	대표자	정대창		
공동수급	독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분	터널	종류	도로터널	종별	2중
준공일	2020년 11월 06일	점검금액 (천원)	900	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 파주시 금릉동 산 14-34	시설물 규모	연장 354m, 2차로		
나. 점검 실시결과 현황					
중대결함	-				
점검 주요결과	- 갭문 파손 - 라이닝 콘크리트 측벽부 백태 - 공동구 덮개파손				
주요 보수·보강	단면보수, 백태보수				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	손기영	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		초급기술자	
참여기술자	양주윤	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		초급기술자	
참여기술자	전희균	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		초급기술자	
참여기술자	박성언	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		초급기술자	
라. 참고사항					


봉대산 지하차도 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	서울문산고속도로 시설물 정기안전점검용역	점검기간	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		
관리주체명	서울문산고속도로주식회사	대표자	정대창		
공동수급	독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분	터널	종류	도로터널	종별	2종
준공일	2020년 11월 06일	점검금액 (천원)	328	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 고양시 덕양구 강매동 225-2	시설물 규모	연장 120m, 2차로		
나. 점검 실시결과 현황					
중대결함	-				
점검 주요결과	- 벽체 균열 (0.3mm미만), 균열 (0.3mm이상), 들뜸 등 - 슬래브 균열 (0.3mm미만), 면목 미제거				
주요 보수·보강	표면처리, 주입보수, 단면보수, 정비				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	손기영	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		초급기술자	
참여기술자	양주윤	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		초급기술자	
참여기술자	전희균	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		초급기술자	
참여기술자	박성언	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15		초급기술자	
라. 참고사항					


참 여 기 술 진

참여 구분	참여 분야	소 속	자 격	성 명	참여 기간	비고
책임 기술자	과업 총괄	(주)명성 엔지니어링	초급	손 기 영	2022. 03. 02 ~2022. 06. 15	
참여 기술자	현장조사 보고서작성	“	초급	양 주 윤	2022. 03. 02 ~2022. 06. 15	
	현장조사 보고서작성	“	초급	전 희 균	2022. 03. 02 ~2022. 06. 15	
	현장조사 보고서작성	“	초급	박 성 언	2022. 03. 02 ~2022. 06. 15	


1공구 위치도

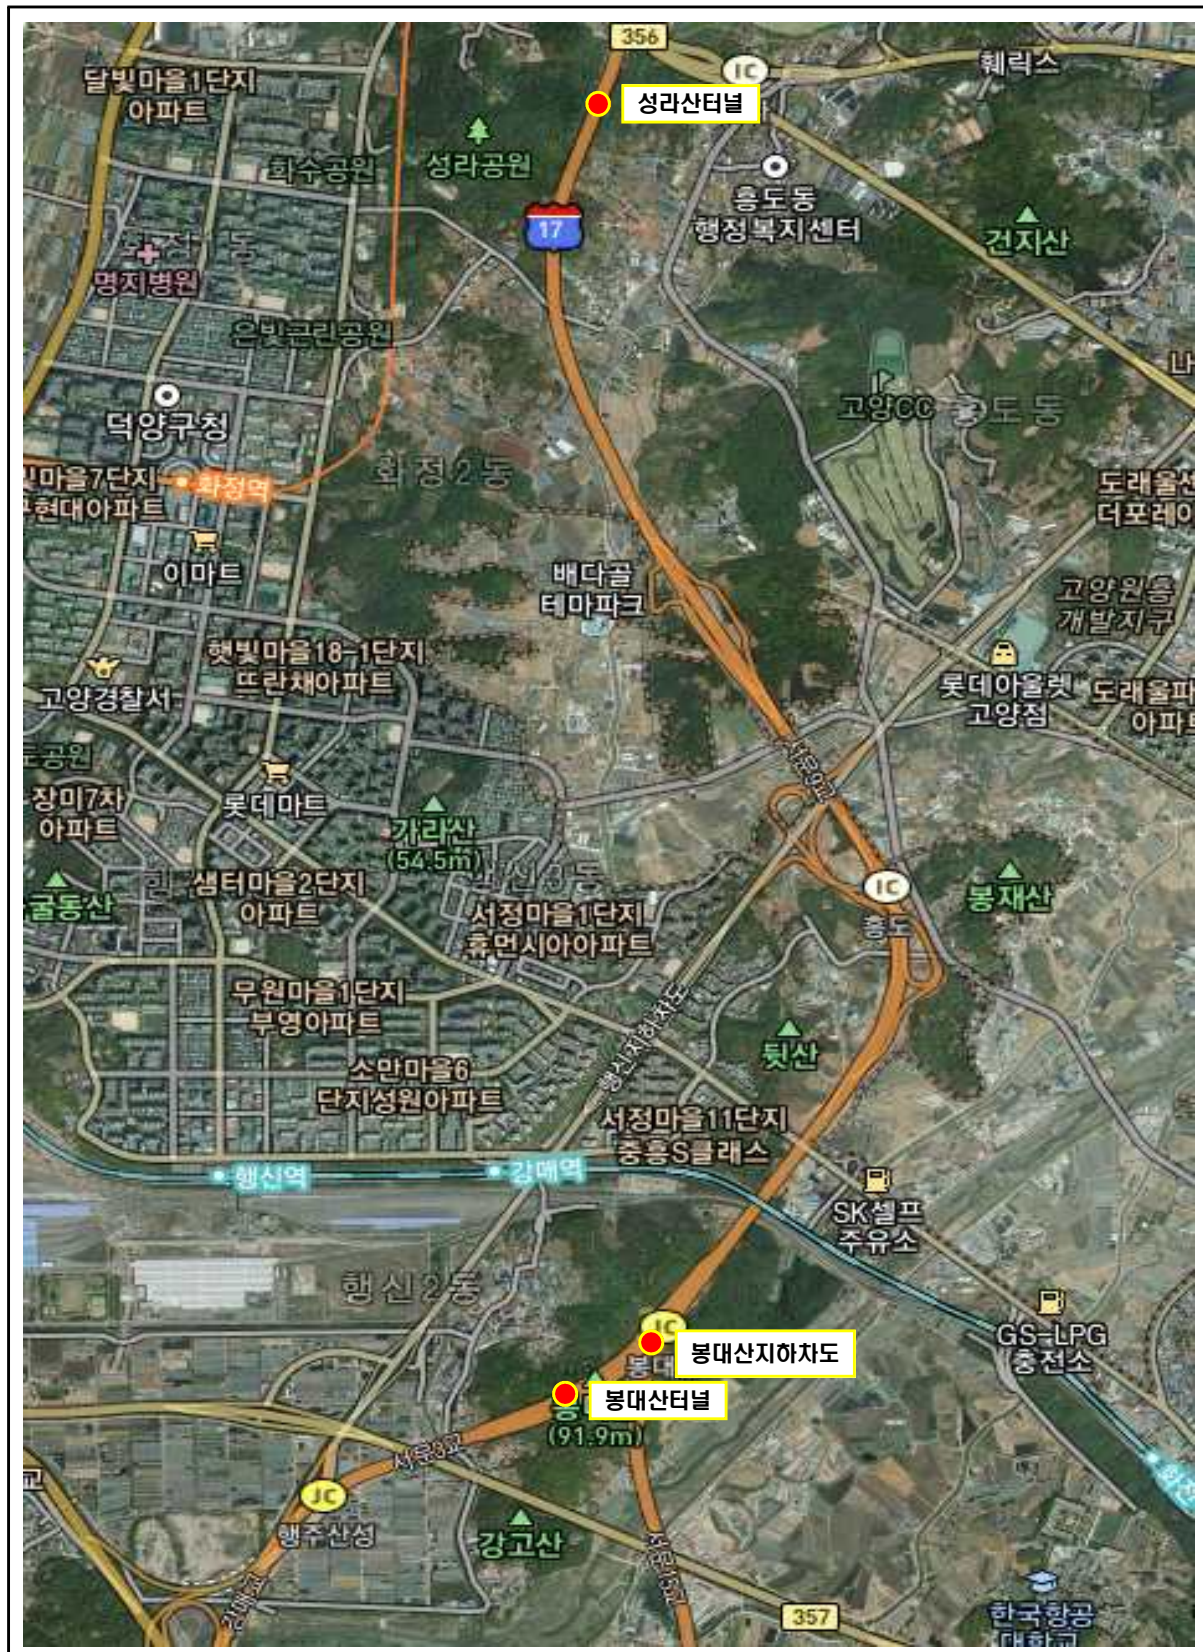

3공구 위치도

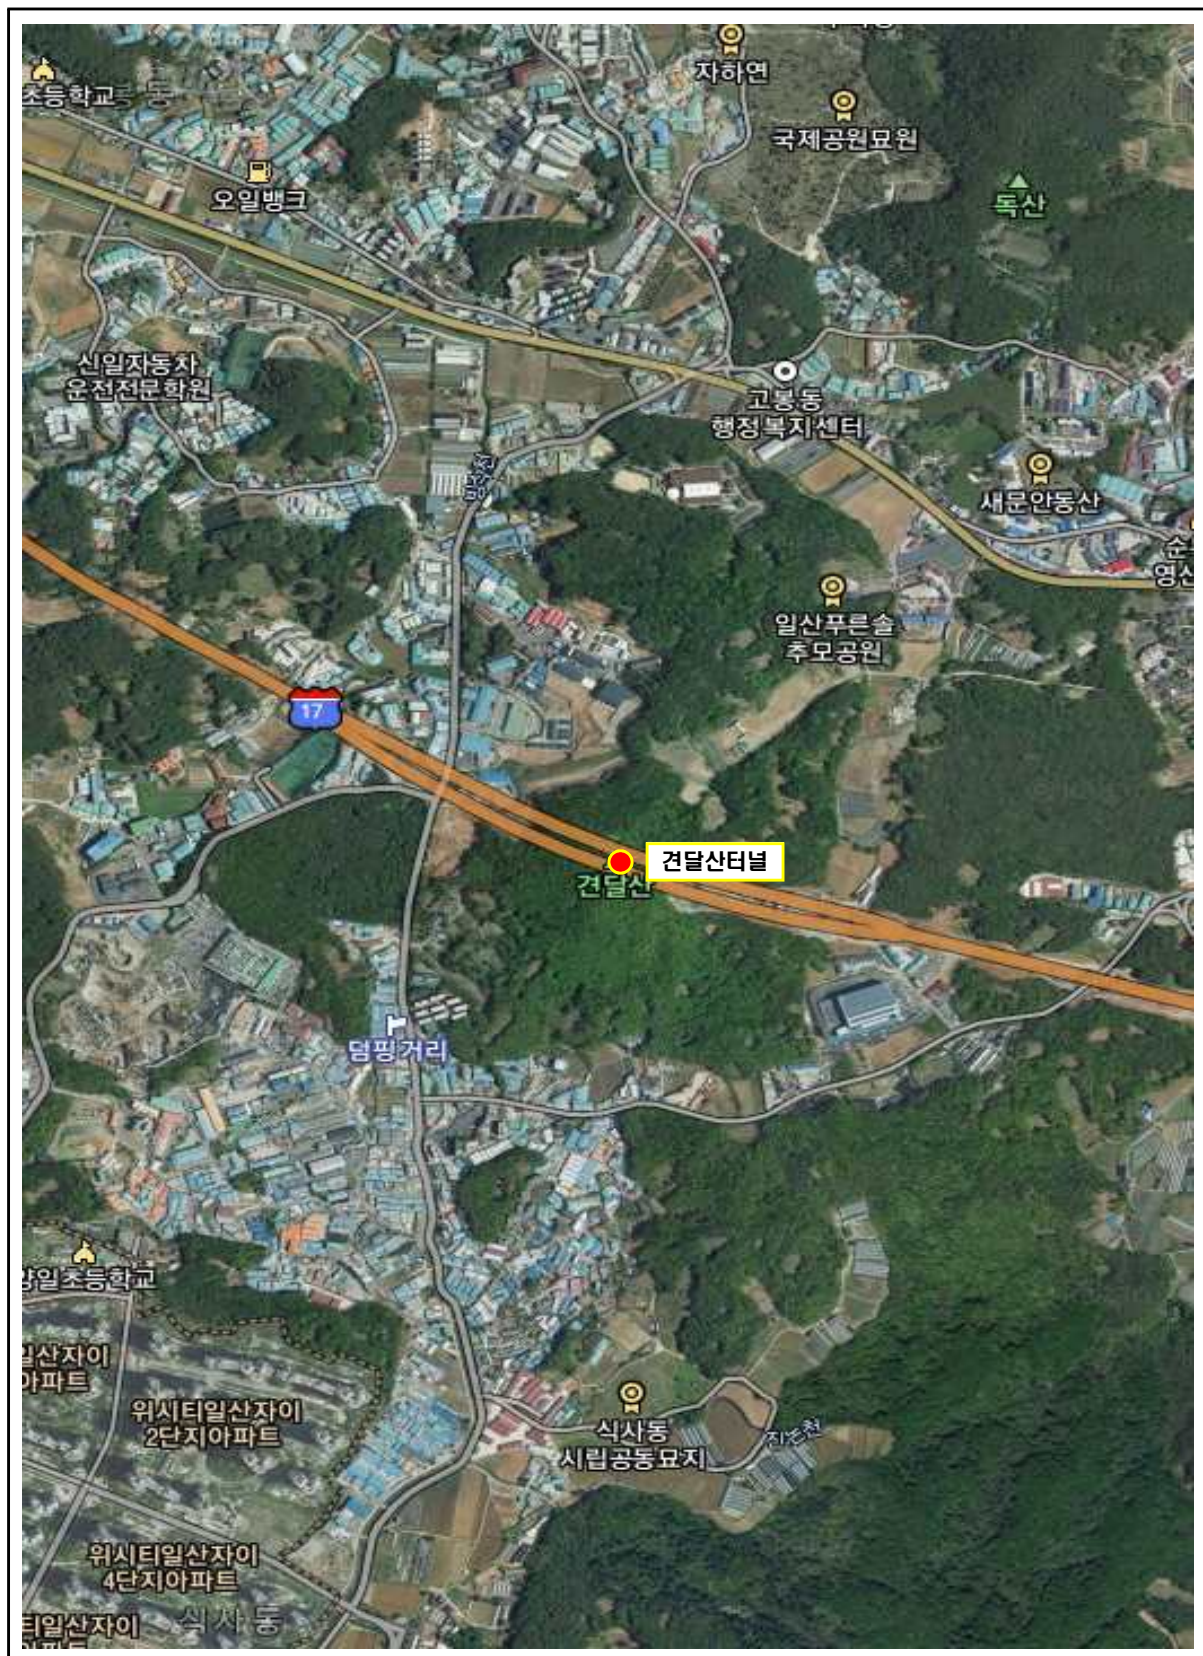

4공구 위치도

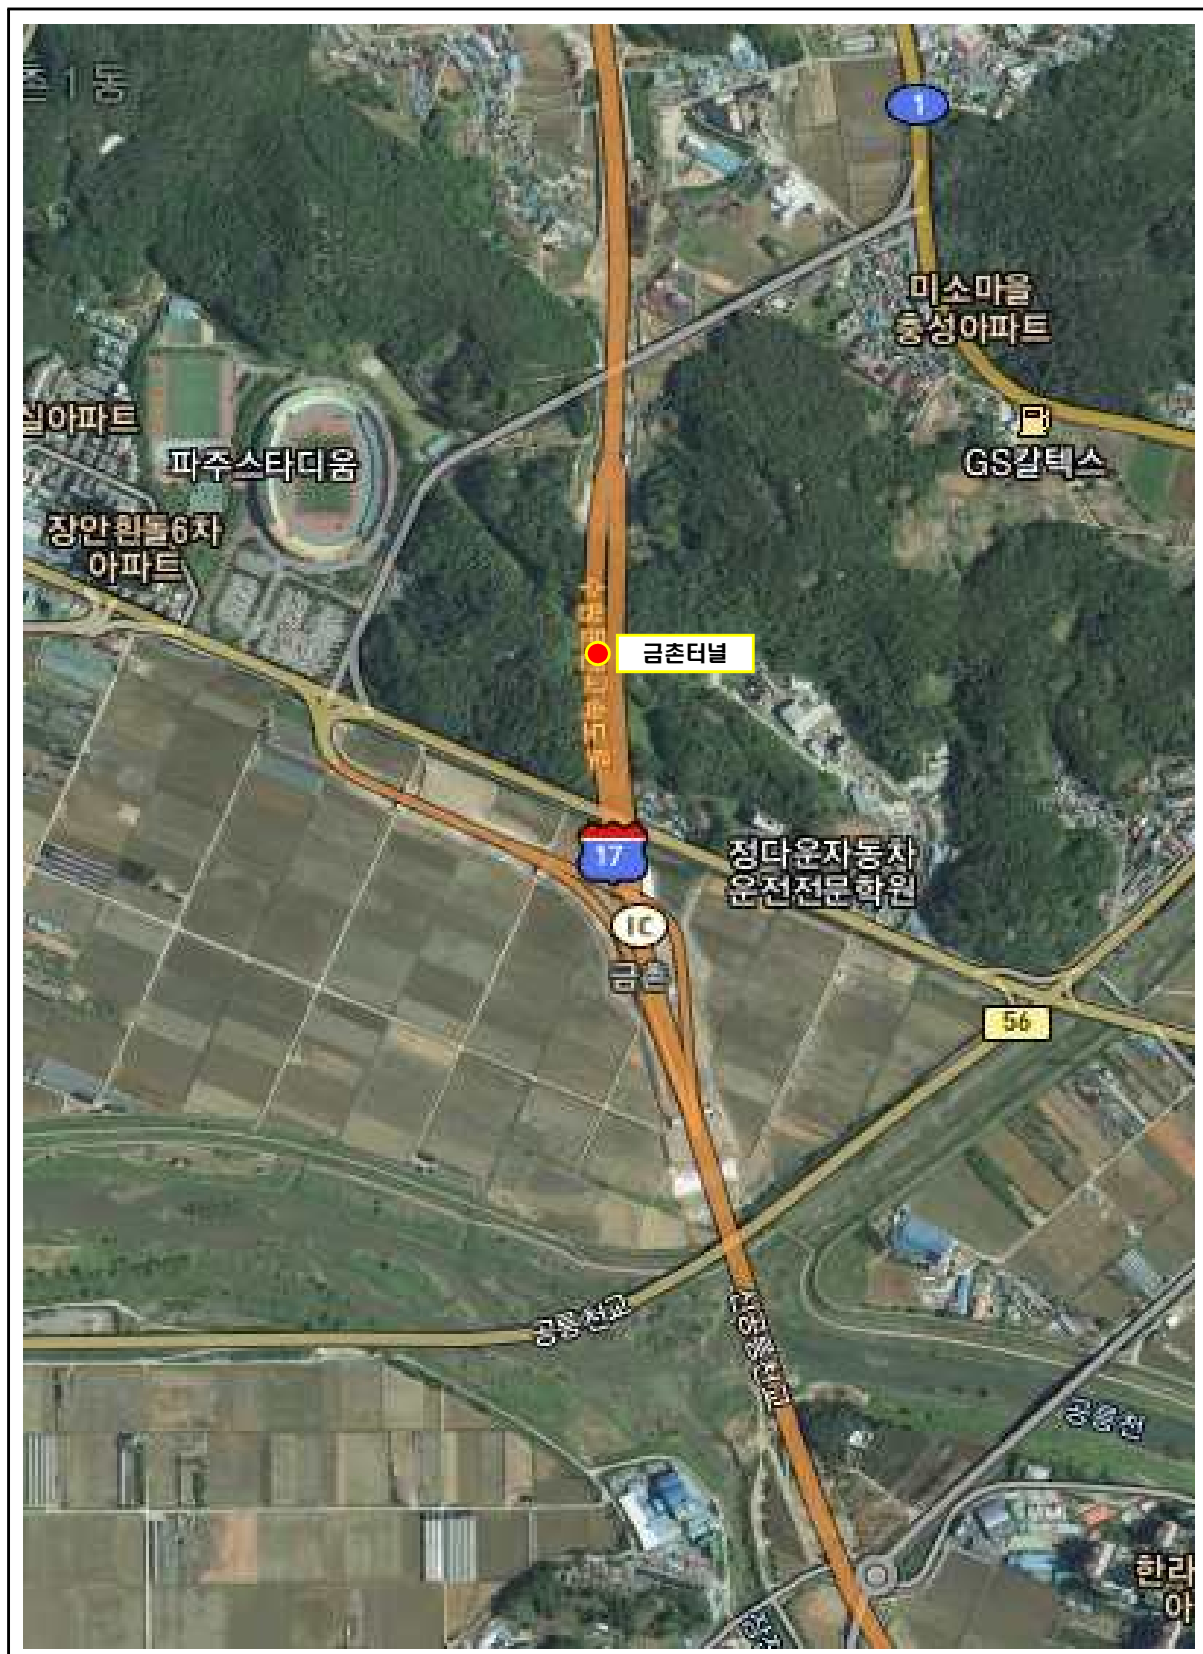

전경사진 (1/3)



1공구 봉대산터널(서울) 시점부



1공구 봉대산터널(서울) 종점부



1공구 봉대산터널(문산) 시점부



1공구 봉대산터널(문산) 종점부



1공구 성라산터널(서울) 시점부



1공구 성라산터널(서울) 종점부

전경사진 (2/3)



1공구 성라산터널(문산) 시점부



1공구 성라산터널(문산) 종점부



3공구 견달산터널(서울) 시점부



3공구 견달산터널(서울) 종점부



3공구 견달산터널(문산) 시점부



3공구 견달산터널(문산) 종점부

전경사진 (3/3)



4공구 금촌터널(서울) 시점부



4공구 금촌터널(서울) 종점부



4공구 금촌터널(문산) 시점부



4공구 금촌터널(문산) 종점부



1공구 봉대산 지하차도 시점부



1공구 봉대산 지하차도 종점부

요 약 문

1.1 과업의 목적

● 본 용역은 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 제7조에 준하는 시설물안전점검 용역으로써, 시설물에 대한 물리적, 기능적 결함을 조사하고 구조적 안전성 및 손상상태를 점검하여, 재해를 예방하고 시설물의 효용을 증진시켜 그에 대한 신속하고 적절한 보수·보강 방법 및 향후 유지관리 방안을 제시하는데 그 목적이 있다.

1.2 대상시설물 현황

교 량	옹벽	터널 및 지하차도	사 면	합 계	비 고
44개소	10개소	9개	3개소	65개소	1,2 중 시설물

1.3 과업의 범위

- 현장답사 및 관련자료 수집·검토
- 정기안전점검(육안점검)
- 조사결과 검토 및 분석
- 유지관리방안 제시
- 보고서 작성 및 시설물정보관리종합시스템(FMS) 입력

1.4 과업기간

구 분	수행 기간	비고
전 체	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15	

1.5 터널 결과 요약 (1/2)

구분	공구	터널명	터널현황					점검내용										비고	
			준공 년도	구조 형식	연장 (m)	차로	종별	기본시설물			부대시설물				터널주변				주요조치필요사항
								갱문	라이닝	배수상태	접속터널	비탈면	공동구	환기구	포장부	조명	기타		
1	1	봉대산터널(서울)	2020	NATM	376.0	2차로	2중	배면배수로 균열 (Cw>0.3mm)	파손 균열 (Cw<0.3mm)	양호	양호	양호	균열 (Cw>0.3mm) 박락 덮개파손	양호	포장균열	양호	양호	■ 측벽부 파손, 균열 → 단면보수, 표면처리 ■ 갱문 배면배수로 균열 → 주입보수 ■ 공동구 균열, 박락, 덮개파손 → 단면보수, 주입보수 ■ 포장부 포장균열 → 표면처리	
2		봉대산터널(문산)	2020	NATM	386.0	2차로	2중	균열 (Cw>0.3mm) 이격	천단부 들뜸 균열 (Cw<0.3mm)	양호	양호	양호	덮개파손	양호	양호	양호	■ 천단부 들뜸, 균열 → 단면보수, 표면처리 ■ 갱문 균열, 이격 → 주입보수, 단면보수 ■ 공동구 덮개파손 → 단면보수		
3		성라산터널(서울)	2020	NATM	257.0	2차로	1중	배면배수로 균열 (Cw>0.3mm)	천단부 들뜸 측벽부 박락, 페콘크리트미제거	양호	양호	양호	박락 덮개파손	양호	들뜸	양호	양호	■ 천단부 들뜸, 페콘크리트미제거 → 단면보수, 정비 ■ 측벽부 박락 → 단면보수 ■ 공동구 박락, 덮개파손 → 단면보수 ■ 포장부 들뜸 → 단면보수 ■ 갱문 배면배수로 균열 → 주입보수	
4		성라산터널(문산)	2020	NATM	390.0	3차로	1중	양호	천단부 백태 균열 (Cw>0.3mm) 천단부 들뜸, 재들뜸 균열	양호	양호	양호	양호	덮개파손	양호	양호	양호	■ 천단부 백태 → 백태보수 ■ 천단부 균열 → 주입보수 ■ 천단부 들뜸, 재들뜸 → 단면보수 ■ 측벽부 균열 → 단면보수 ■ 공동구 덮개파손 → 단면보수	
5	3	견달산터널(서울)	2020	NATM	308.0	3차로	1중	양호	망상균열	양호	양호	양호	파손	양호	양호	양호	양호	■ 공동구 파손 → 단면보수 ■ 천단부 망상균열 → 표면처리	
6		견달산터널(문산)	2020	NATM	303.0	2차로	1중	양호	천단부 들뜸, 재들뜸	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	■ 천단부 들뜸, 재들뜸 → 단면보수	

1.5 터널 결과요약 (2/2)

구분	공구	터널명	터널현황					점검내용										비고	
			준공 년도	구조 형식	연장 (m)	차로	종별	기본시설물			부대시설물				터널주변				주요 조치 필요사항
								갱문	라이닝	배수상태	접속터널	비탈면	공동구	환기구	노면	조명	기타		
7	4	금촌터널(서울)	2020	NATM	364.0	2차로	2종	재료분리	박리 백태	양호	양호	양호	덮개 파손	양호	양호	양호	사면부 지하수유출 사면부 녹생토유실	■ 갱문 재료분리 → 단면보수 ■ 측벽부 박리 → 단면보수 ■ 측벽부 백태 → 백태보수 ■ 공동구 덮개파손 → 단면보수 ■ 사면부 지하수유출 → 주의관찰 ■ 사면부 녹생토유실 → 녹생토시공	
8		금촌터널(문산)	2020	NATM	354.0	2차로	2종	파손	백태	양호	양호	양호	덮개파손	양호	양호	양호	양호	■ 갱문 파손 → 단면보수 ■ 측벽부 백태 → 백태보수 ■ 공동구 덮개파손 → 단면보수	

1.6 지하차도 결과요약 (2/2)

구분	공구	터널명	터널현황					점검내용										비고
			준공 년도	구조 형식	연장 (m)	차로	종별	기본 시설물			부대 시설물			지하차도 주변			주요 조치 필요사항	
								진입, 진출부	슬래브, 벽체	배수상태	옹벽	비탈면	환기구	노면	조명	기타		
1	1	봉대산 지하차도	2020	RC박스	120.0	2차로	2중	양호	균열 (Cw<0.3mm), 균열 (Cw>0.3mm), 들뜸, 면목 미제거	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	■ 균열 → 표면처리, 주입보수 ■ 면목 미제거 → 정비 ■ 들뜸 → 단면보수	

목 차

제1장 과업 개요	1
1.1 과업 목적	1
1.2 과업 범위 및 내용	1
1.3 과업 기간	2
1.4 과업 수행 흐름도	3
1.5 사용장비의 현황	3
제2장 정기안전점검 결과	5
2.1 봉대산터널(서울)	7
2.2 봉대산터널(문산)	14
2.3 성라산터널(서울)	21
2.4 성라산터널(문산)	28
2.5 견달산터널(서울)	35
2.6 견달산터널(문산)	42
2.7 금촌터널(서울)	49
2.8 금촌터널(문산)	57
2.9 봉대산 지하차도	65

제1장 과업 개요

- 1.1 과업의 목적
- 1.2 과업의 범위 및 내용
- 1.3 과업 기간
- 1.4 과업 수행 흐름도
- 1.5 사용장비의 현황

제1장 과업 개요

1.1 과업 목적

본 과업은 “시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조 및 동법 시행령 제8조에 의거 실시하는 안전점검으로써 대상시설물의 물리적, 기능적 결함을 발견함으로써 신속하고 적절한 하자보수 조치를 취하고 구조적 안전성 및 결함의 원인 등을 조사·측정·평가하여 향후 시설물의 유지관리 및 정기안전점검·하자보수 등 필요한 자료를 제공하는데 그 목적이 있다.

1.2 과업 범위 및 내용

1.2.1 과업 범위

[대상시설물 현황]

NO	시설물명	위치	준공 년도	구조 형식	연장(m)		차로	종별	비고
					서울방향	문산방향			
1	봉대산터널	경기도 고양시 덕양구 강매동 225 경기도 고양시 덕양구 강매로 164 (강매동)	2020	NATM	376	386	2	2종	
2	성라산터널	경기도 고양시 덕양구 흥도로 425-67 (성사동) 경기도 고양시 덕양구 흥도로 425-74 (성사동)	2020	NATM	257	240	3	1종	
3	견달산터널	경기도 고양시 일산동구 문봉동 산 28-10	2020	NATM	308	303	3	1종	
4	금촌터널	경기도 파주시 금릉동 산 14-34	2020	NATM	364	354	2	2종	
5	봉대산 지하차도	경기도 고양시 덕양구 강매동 225-2	2020	RC박스	120		2	2종	

1.2.2 과업 내용

- 1) 관련자료 수집 및 분석
- 2) 정기안전점검(육안점검)
- 3) 조사결과 검토 및 분석
- 4) 유지관리방안 제시
- 5) 보고서 작성 및 시설물정보관리종합시스템(FMS) 입력

1.3 과업 기간


■ 과업 기간 : 2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15

[과업 공정표]

구 분	3월	4월	5월	6월	비 고
- 과업 착수준비					
1. 착수 및 자료수집					- 03/02 착수
2. 현장조사					- 03/02~06/15 2~3팀 운영
3. 보고서 작성					- 06/15 준공
4. 준공, FMS 등재					- 06/15 FMS입력
공정률 누계(%)	25	50	75	100	

1.4 과업 수행 흐름도

[정기안전점검 업무 흐름도]

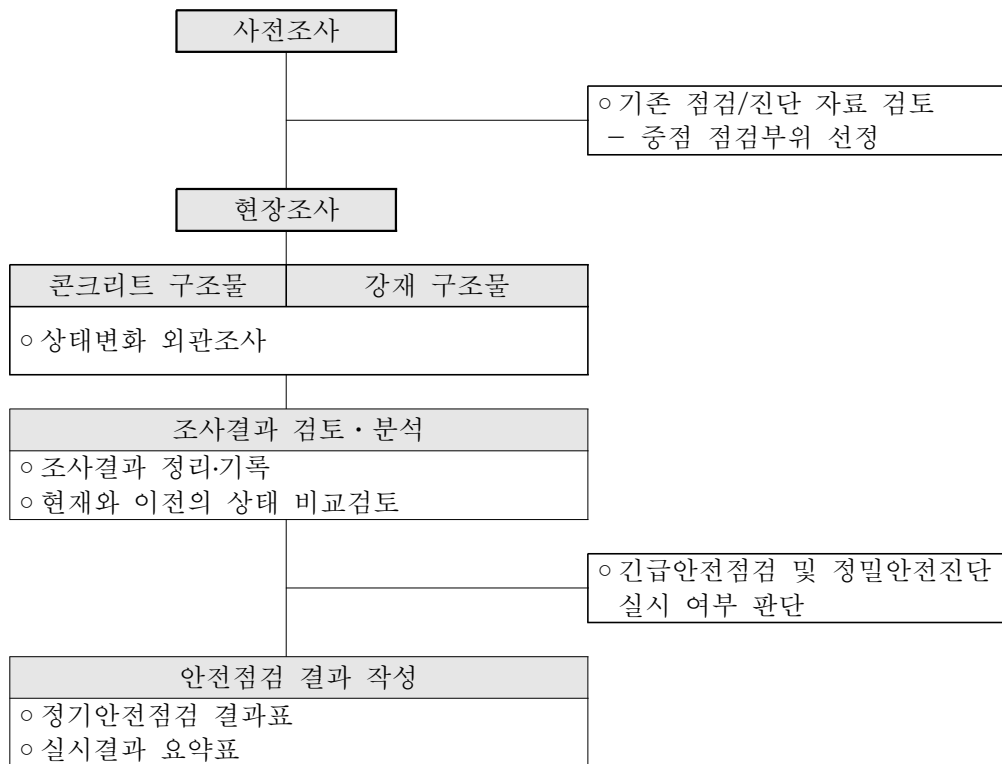

1.5 사용장비의 현황

본 과업을 수행하기 위하여 사용한 주요 점검장비는 다음과 같다.

[주요 사용장비]

장 비 명		규 격	용 도	활용방법	사 진	비고
균 열 측정기	PEAK 2028 10X	—	균열폭 측정	균열폭의 크기와 길이를 확대렌즈를 통해 육안으로 확인		
기타		카메라, 줄자, 안전장구, 작업용사다리, 점검망치, 무전기, 개인 안전장비(안전모, 안전화, 신호봉 등)				

제2장 정기안전점검 결과

- 2.1 봉대산터널(서울)
- 2.2 봉대산터널(문산)
- 2.3 성라산터널(서울)
- 2.4 성라산터널(문산)
- 2.5 견달산터널(서울)
- 2.6 견달산터널(문산)
- 2.7 금촌터널(서울)
- 2.8 금촌터널(문산)
- 2.9 봉대산 지하차도

2.1 봉대산터널(서울)

1) 전경 사진



시점측 전경



중점측 전경



내부 전경

2) 현황표

구 분	내 용	구 분	내 용
시설물명	봉대산터널(서울)	관리번호	-
시설물 번호	TU2020-0000095	시설물 종류	2중
터널형식	난형	관리주체	서울문산고속도로주식회사
위 치	경기도 고양시 덕양구 강매동 225		
차 선 수	2차선	연 장	376.00m
내공단면	폭 : 10.70m, 높이 : 6.50m	평면선형곡선반경	R=7.30m
종단기울기	2.90%	갱문형식	면벽식
주요공법	NATM+개착	환기방식	자연환기
배수형식	측벽하부배수	준공일자	2020년 11월 06일
노 선 명	고속국도 17호선	시 공 자	지에스건설(주)
감 리 자	(주)동일기술공사	설 계 자	(주)다산컨설턴트
기 타	설계도서(有), 내진설계여부(有)		

3) 유지관리 이력사항



① 점검 이력

NO	점검 기간	점검 구분	등급	비고
1	2021. 03. 22 ~ 2021. 06. 30	정기안전점검	양호	
2	2021. 08. 23 ~ 2021. 11. 24	정기안전점검	양호	
3				
4				
5				

② 보수 이력

NO	보수 일자	보수 내용	비 고
1			
2			
3			
4			
5			

5) 현황 사진

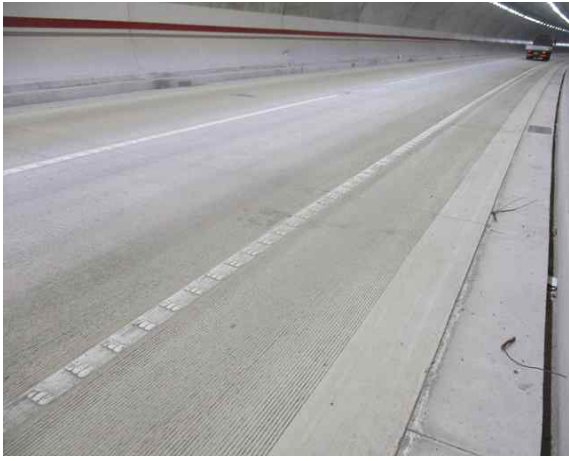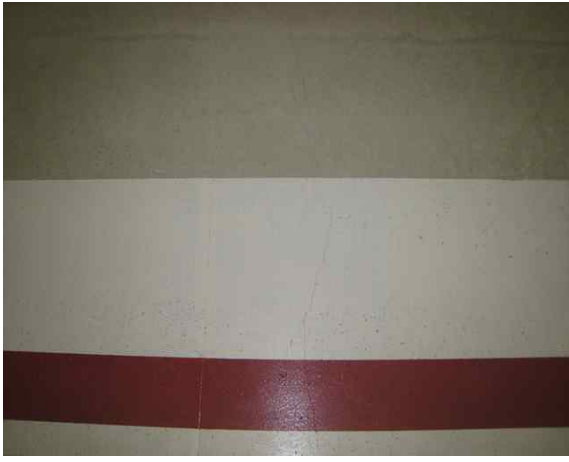			
위 치	천단부	위 치	측벽부
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	포장부	위 치	소화시설
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	측벽부 S11	위 치	측벽부 S38
현 황	균열(CW=0.3mm미만)	현 황	망상균열

5) 현황 사진(계속)

			
위 치	공동구 S27	위 치	공동구 S44
현 황	균열(CW=0.3mm이상)	현 황	덮개파손
			
위 치	포장 S27	위 치	포장부 S39
현 황	포장균열	현 황	포장균열
			
위 치	갯문 중점부 배면배수로	위 치	갯문 중점부 배면배수로
현 황	균열(CW=0.3mm이상)	현 황	균열(CW=0.3mm이상)

6) 정기안전점검표

시설물명	봉대산터널(서울)	관리주체	서울문산고속도로주식회사
준공년월일	2020년 11월 06일	최근 점검일	-
점 검 항 목		점 검 결 과	
기본 시설물	갯문	· 배면배수로 균열(0.3mm이상)	
	라이닝	· 측벽부 균열(0.3mm미만), 파손	
	배수상태	· 양호	
부대 시설물	접속터널 (연락갱, 황갱 등)	· 양호	
	옹벽	· 양호	
	비탈면(낙석방지시설 점검포 등)	· 양호	
	공동구	· 균열(0.3mm이상), 박락, 덮개파손	
	환기구 덮개 등 ■유 □무	· 양호	☐ 보수필요 ■ 보수불필요
터널 주변 등	인접구조물	· 양호	
	근접시공 여부	· 양호	
	주변 환경	· 양호	
	노면	· 포장균열	
	조명	· 양호	
	점검로 ■유 □무	· 양호	☐ 보수필요 ■ 보수불필요
기 타		· 양호	
특기사항		-	
점검자 의견		봉대산터널(서울)의 외관조사 결과 갯문 배면배수로 균열, 라이닝 측벽부 균열, 파손, 공동구 균열, 박락, 덮개파손 등의 손상이 조사되었으며, 기 손상은 시공미흡 및 초기건조수축 등에 의한 손상으로 판단되며 주의관찰 및 주행차량의 안정성 확보를 위한 정비 및 보수가 필요할 것으로 판단된다.	

7) 실시결과 요약표

구 분		점검 결과	조치 필요사항
기본 시설물	갯문 상태	· 배면배수로 균열(0.3mm이상)	주입보수
	라 이 닝	· 측벽부 균열(0.3mm미만), 파손	표면처리 단면보수
	배수 상태	· 양호	주의관찰
부대 시설물	접속터널	· 양호	주의관찰
	비 탈 면	· 양호	주의관찰
	공 동 구	· 균열(0.3mm이상), 박락, 덮개파손	주입보수 단면보수
	환 기 구	· 양호	주의관찰
터널 주변	포 장 부	· 포장균열	표면처리
	기 타	· 양호	주의관찰
점검자 의견		봉대산터널(서울)의 외관조사 결과 갯문 배면배수로 균열, 라이닝 측벽부 균열, 파손, 공동구 균열, 박락, 덮개파손 등의 손상이 조사되었으며, 기 손상은 시공미흡 및 초기건조수축 등에 의한 손상으로 판단되며 주의관찰 및 주행차량의 안정성 확보를 위한 정비 및 보수가 필요할 것으로 판단된다.	

8) 조치 필요사항

NO	구 분	손상 현황	합 계	보수물량	단 위	보수공법	비 고
1	라 이 닝	파손	0.25	0.38	m ²	단면보수	하자
2		균열(0.3mm미만)	2.00	0.75	m ²	표면처리	하자
3	갯문	배면배수로 균열(0.3mm이상)	4.00	6.00	m	주입보수	하자
4	공동구	균열(0.3mm이상)	1.00	1.50	m	주입보수	하자
5		박락	0.06	0.09	m ²	단면보수	하자
6		덮개파손	2.00	2.00	EA	단면보수	하자
7	포장부	포장균열	2.00	0.75	m ²	표면처리	하자

9) 긴급점검 및 정밀안전진단 필요여부

본 터널은 긴급점검 및 정밀안전진단이 필요 없는 상태이다.

2.2 봉대산터널 (문산)

1) 전경 사진



시점측 전경



중점측 전경



내부 전경

2) 현황표

구 분	내 용	구 분	내 용
시설물명	봉대산터널(문산)	관리번호	-
시설물 번호	TU2020-0000096	시설물 종류	2중
터널형식	난형	관리주체	서울문산고속도로주식회사
위 치	경기도 고양시 덕양구 강매로 164		
차 선 수	2차선	연 장	386.00m
내공단면	폭 : 10.70m, 높이 : 4.80m	평면선형곡선반경	R=7.30m
종단기울기	2.30%	갱문형식	면벽식
주요공법	NATM+개착	환기방식	자연환기
배수형식	측벽하부배수	준공일자	2020년 11월 06일
노 선 명	고속국도 17호선	시 공 자	지에스건설(주)
감 리 자	(주)동일기술공사	설 계 자	(주)다산컨설턴트
기 타	설계도서(有), 내진설계여부(有)		

3) 유지관리 이력사항 - 시작


① 점검 이력

NO	점검 기간	점검 구분	등급	비고
1	2021. 03. 22 ~ 2021. 06. 30	정기안전점검	양호	
2	2021. 08. 23 ~ 2021. 11. 24	정기안전점검	양호	
3				
4				
5				

② 보수 이력

NO	보수 일자	보수 내용	비 고
1			
2			
3			
4			
5			

4) 관련도면

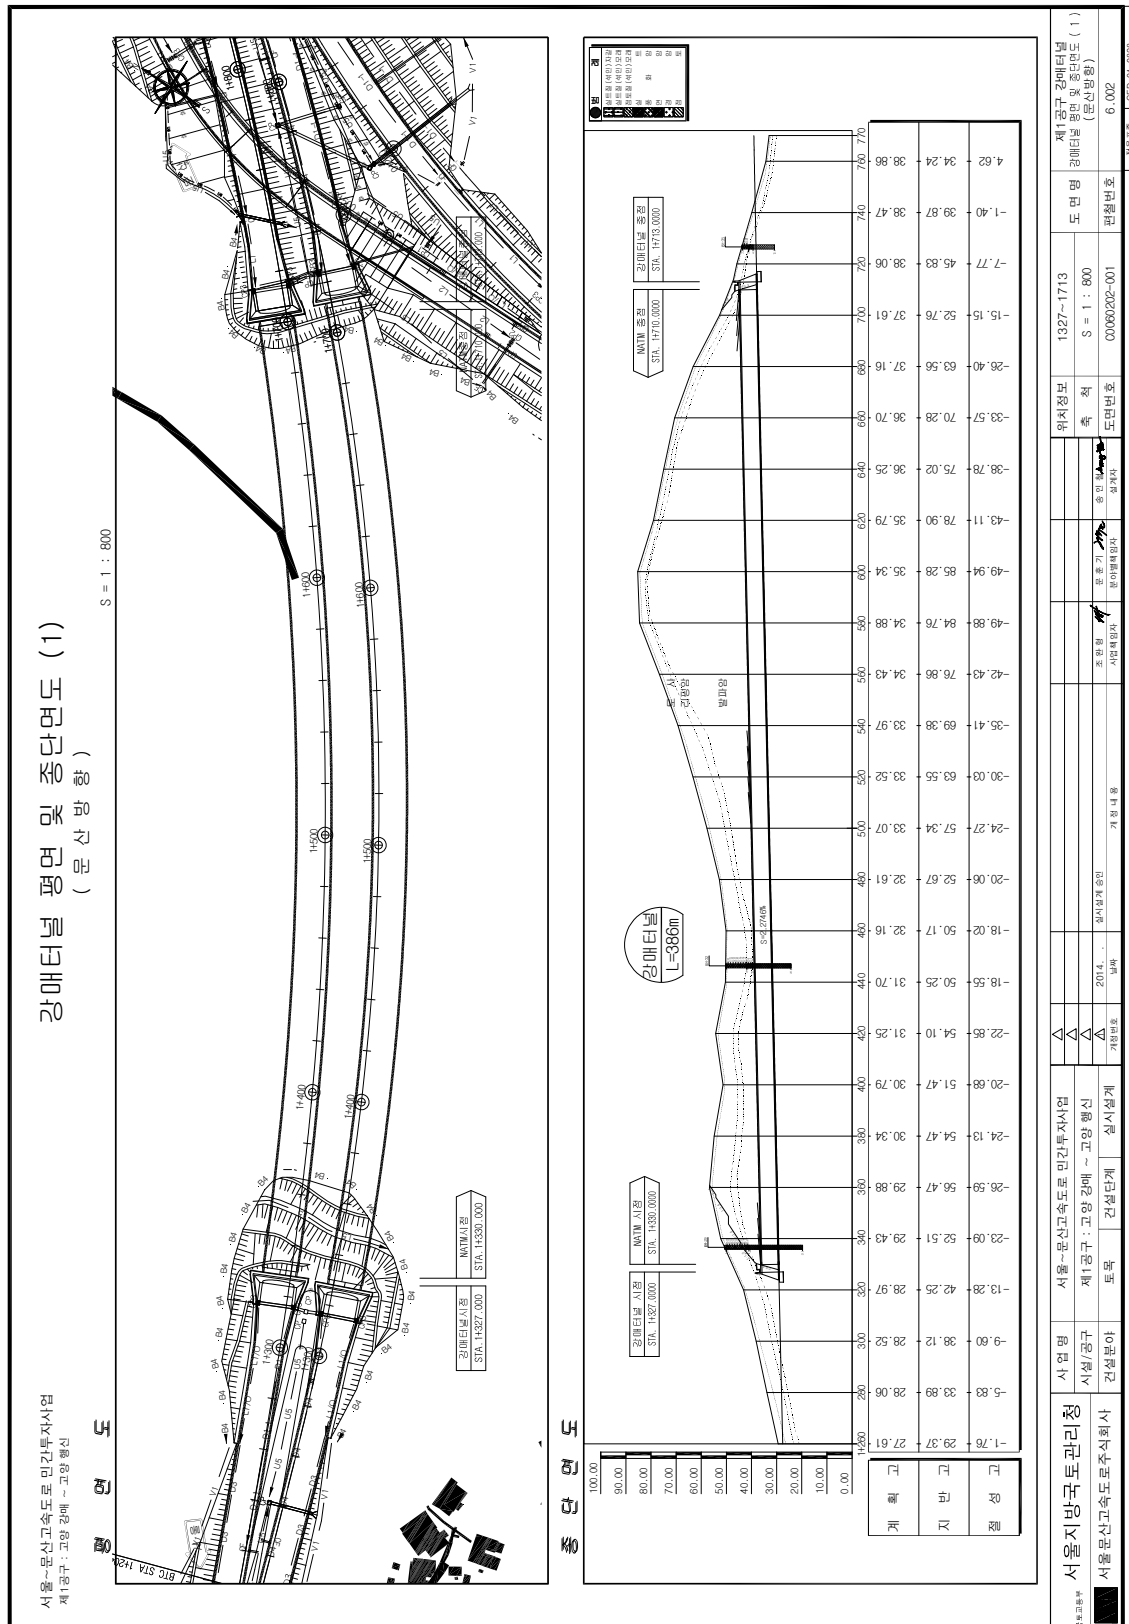

5) 현황 사진

			
위 치	천단부 S14	위 치	천단부 S23
현 황	들뜸	현 황	균열(0.3mm이상)
			
위 치	공동구 S12	위 치	공동구 S12
현 황	덮개파손	현 황	덮개파손
			
위 치	갯문 종점부 배면배수로	위 치	갯문 종점부 배면배수로
현 황	이격	현 황	균열(0.3mm이상)

6) 정기안전점검표

시설물명	봉대산터널(문산)	관리주체	서울문산고속도로주식회사
준 공 년 월 일	2020년 11월 06일	최근 점검일	-
점 검 항 목		점 검 결 과	
기본 시설물	갯문	· 갯문 측면배수로 이격, 균열(0.3mm이상)	
	라이닝	· 천단부 들뜸, 균열(0.3mm미만)	
	배수상태	· 양호	
부대 시설물	접속터널 (연락갱, 황갱 등)	· 양호	
	옹벽	· 양호	
	비탈면 (낙차보호시설 점검포 등)	· 양호	
	공동구	· 덮개파손	
	환기구 덮개 등 ■ 유 □ 무	· 양호 □ 보수필요 ■ 보수불필요	
터널 주변 등	인접구조물	· 양호	
	근접시공 여부	· 양호	
	주변 환경	· 양호	
	노면	· 양호	
	조명	· 양호	
	점검로 ■ 유 □ 무	· 양호 □ 보수필요 ■ 보수불필요	
기 타		· 양호	
특기사항		-	
점검자 의견		봉대산터널(문산)의 외관조사 결과 갯문 측면배수로 이격, 균열(0.3mm이상), 라이닝 천단부 들뜸, 균열(0.3mm미만), 공동구 덮개파손 등의 손상이 조사되었으며, 기 손상은 시공미흡 및 초기건조수축 등에 의한 손상으로 판단되며 주의관찰 및 주행차량의 안정성 확보를 위한 정비 및 보수가 필요할 것으로 판단된다.	

7) 실시결과 요약표

구 분		점검 결과	조치 필요사항
기본 시설물	갯문 상태	· 갯문 측면배수로 이격, 균열(0.3mm이상)	단면보수 주입보수
	라 이 닝	· 천단부 들뜸, 균열(0.3mm미만)	단면보수 표면처리
	배수 상태	· 양호	주의관찰
부대 시설물	접속터널	· 양호	주의관찰
	비 탈 면	· 양호	주의관찰
	공 동 구	· 덮개파손	단면보수
	환 기 구	· 양호	주의관찰
터널 주변	포 장 부	· 양호	주의관찰
	기 타	· 양호	주의관찰
점검자 의견		봉대산터널(문산)의 외관조사 결과 갯문 측면배수로 이격, 균열(0.3mm이상), 라이닝 천단부 들뜸, 균열(0.3mm미만), 공동구 덮개파손 등의 손상이 조사되었으며, 기 손상은 시공미흡 및 초기건조수축 등에 의한 손상으로 판단되며 주의관찰 및 주행차량의 안정성 확보를 위한 정비 및 보수가 필요할 것으로 판단된다.	

8) 조치 필요사항


NO	구 분	손상 현황	합계	보수물량	단위	보수공법	비 고
1	라 이 닝	들뜸	0.85	1.27	m ²	단면보수	하자
2		균열(0.3mm미만)	2.00	0.75	m ²	표면처리	하자
3	갯문	균열(0.3mm이상)	3.00	4.50	m	주입보수	하자
4		이격	4.00	6.00	m ²	단면보수	하자
5	공 동 구	덮개파손	4.00	4.00	EA	단면보수	하자

9) 긴급점검 및 정밀안전진단 필요여부

본 터널은 긴급점검 및 정밀안전진단이 필요 없는 상태이다.

2.3 성라산터널(서울)

1) 전경 사진

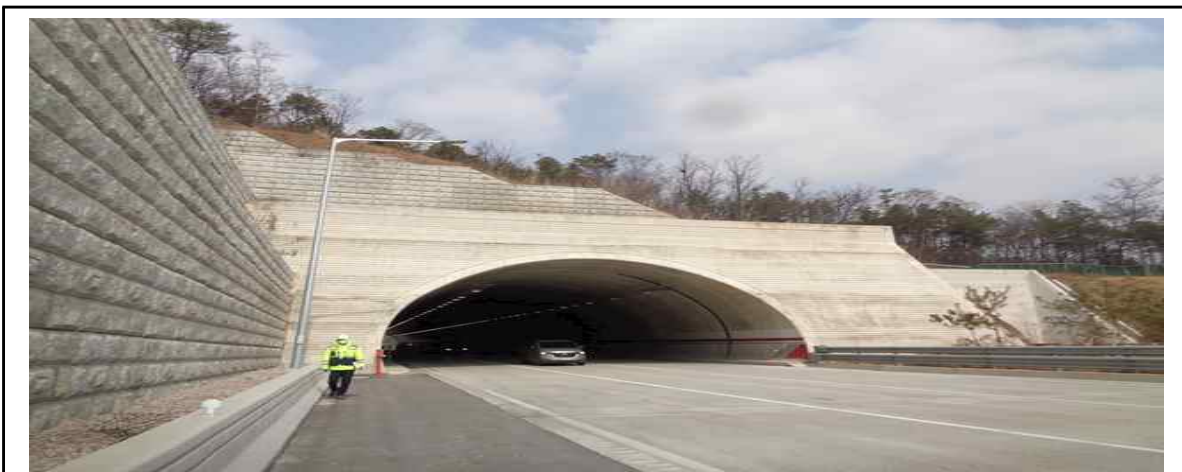

시점측 전경



중점측 전경



내부 전경

2) 현황표

구 분	내 용	구 분	내 용
시설물명	성라산터널(서울)	관리번호	-
시설물 번호	TU2020-0000097	시설물 종류	1종
터널형식	난형	관리주체	서울문산고속도로주식회사
위 치	경기도 고양시 덕양구 흥도로 425-67		
차 선 수	3차선	연 장	257.0m
내공단면	폭 : 12.80m, 높이 : 7.40m	평면선형곡선반경	R=8.00m
종단기울기	2.40%	갱문형식	면벽식
주요공법	NATM+개착	환기방식	자연환기
배수형식	측벽하부배수	준공일자	2020년 11월 06일
노 선 명	고속국도 17호선	시 공 자	지에스건설(주)
감 리 자	(주)동일기술공사	설 계 자	(주)다산컨설턴트
기 타	설계도서(有), 내진설계여부(有)		

3) 유지관리 이력사항


① 점검 이력

NO	점검 기간	점검 구분	등급	비고
1	2021. 03. 22 ~ 2021. 06. 30	정기안전점검	양호	
2	2021. 08. 23 ~ 2021. 11. 24	정기안전점검	양호	
3				
4				
5				

② 보수 이력

NO	보수 일자	보수 내용	비 고
1			
2			
3			
4			
5			

4) 관련도면

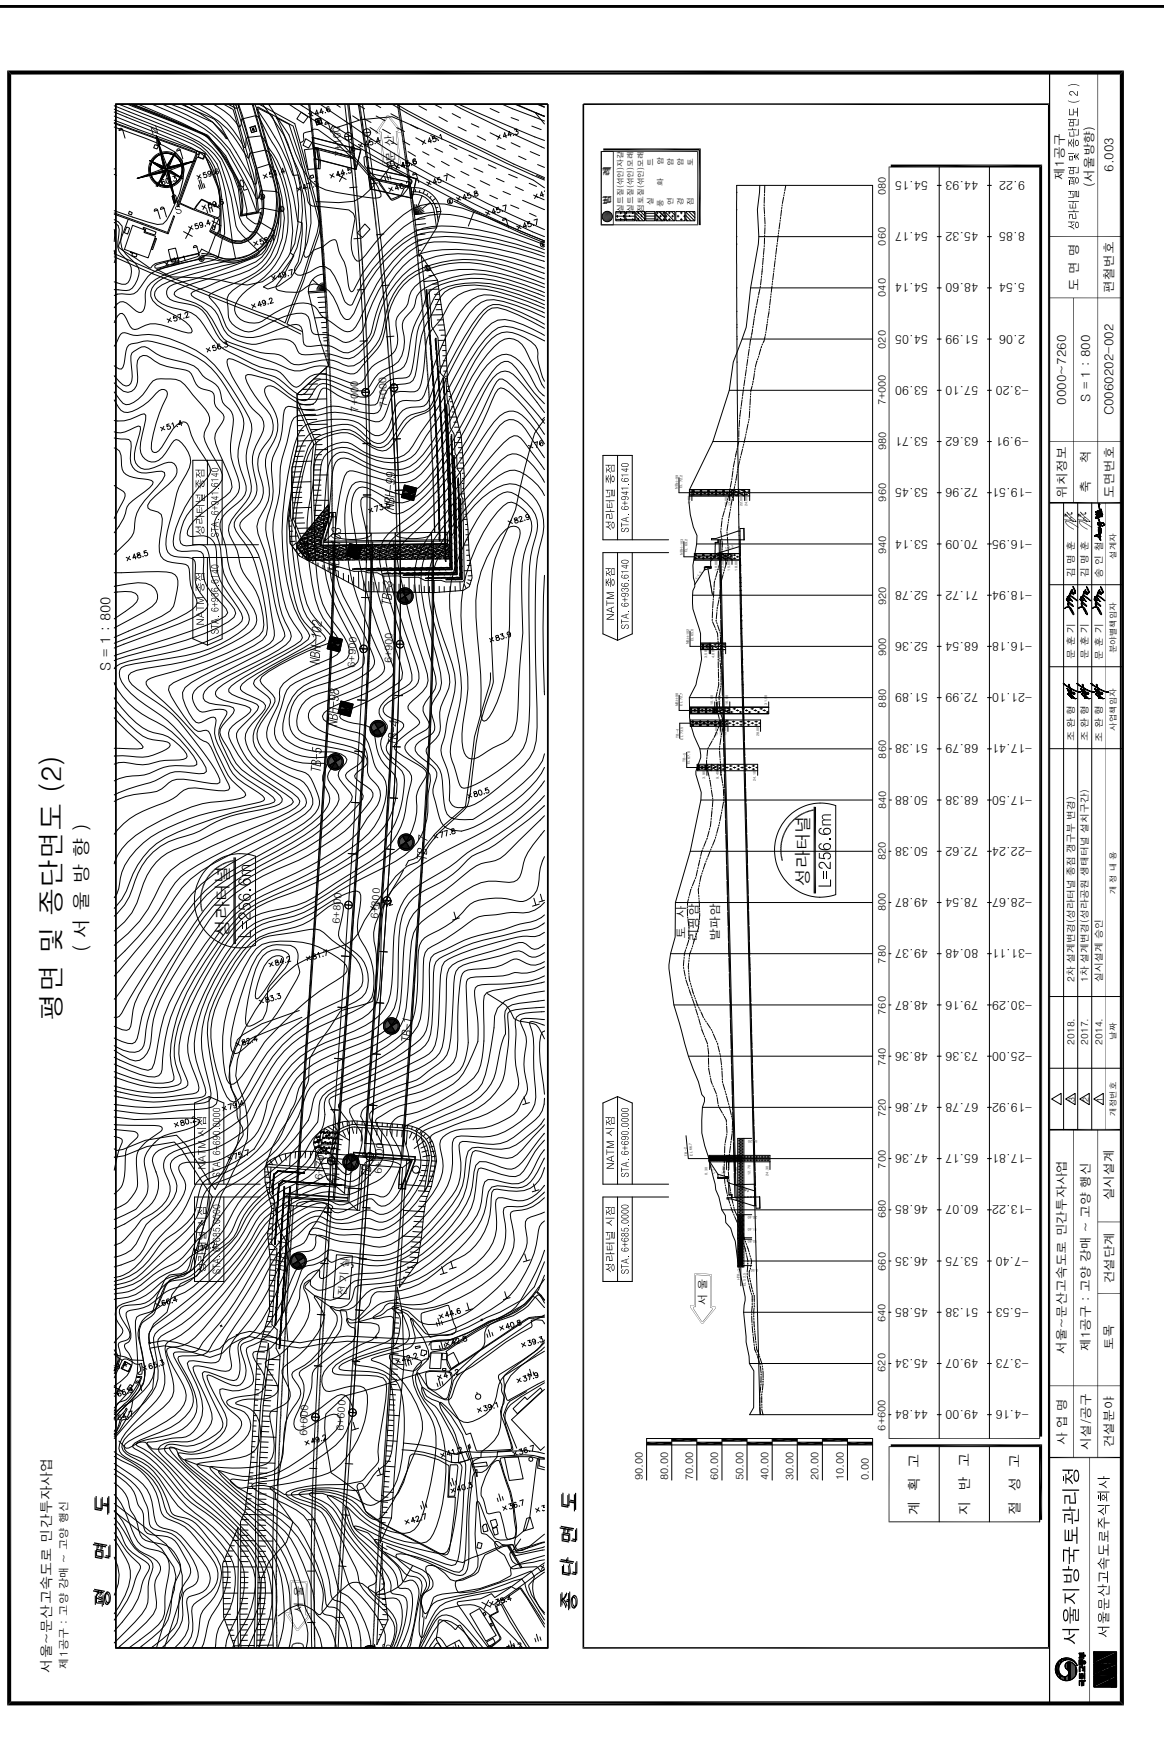

5) 현황 사진

			
위 치	천단부 S02	위 치	천단부 S05
현 황	폐콘크리트 미제거	현 황	들뜸
			
위 치	천단부 S10	위 치	천단부 S27
현 황	들뜸	현 황	들뜸
			
위 치	천단부 S29	위 치	공동구 S07
현 황	들뜸	현 황	박락

6) 정기안전점검표

시설물명		성라산터널(서울)	관리주체	서울문산고속도로주식회사
준 공 년 월 일		2020년 11월 06일	최근 점검일	-
점 검 항 목		점 검 결 과		
기본 시설물	갱문	· 갱문 배면배수로균열(0.3mm이상)		
	라이닝	· 천단부 들뜸, 폐콘크리트미제거 · 측벽부 박락		
	배수상태	· 양호		
부대 시설물	접속터널 (연락갱, 횡갱 등)	· 양호		
	옹벽	· 양호		
	비탈면(낙석방지 시설 등)	· 양호		
	공동구	· 박락, 덮개파손		
	환기구 덮개 등 ■ 유 □ 무	· 양호 ☐ 보수필요 ■ 보수불필요		
터널 주변 등	인접구조물	· 양호		
	근접시공 여부	· 양호		
	주변 환경	· 양호		
	노면	· 들뜸		
	조명	· 양호		
	점검로 ■ 유 □ 무	· 양호 ☐ 보수필요 ■ 보수불필요		
기 타		· 양호		
특기사항		-		
점검자 의견		성라산터널(서울)의 외관조사 결과 갱문 배면배수로균열(0.3mm이상), 라이닝 천단부 들뜸, 폐콘크리트미제거, 측벽부 박락, 공동구 박락, 덮개 파손 등의 손상이 조사되었으며, 기 손상은 시공미흡 및 초기건조수축 등에 의한 손상으로 판단되며 주의관찰 및 주행차량의 안정성 확보를 위한 정비 및 보수가 필요할 것으로 판단된다.		

7) 실시결과 요약표

구 분		점검 결과	조치 필요사항
기본 시설 물	갱문 상태	· 갱문 배면배수로균열(0.3mm이상)	주입보수
	라 이 닝	· 천단부 들뜸, 폐콘크리트미제거 · 측벽부 박락	단면보수 정비
	배수 상태	· 양호	주의관찰
부대 시설 물	접속터널	· 양호	주의관찰
	비 탈 면	· 양호	주의관찰
	공 동 구	· 박락, 덮개파손	단면보수
	환 기 구	· 양호	주의관찰
터널 주변	포 장 부	· 들뜸	단면보수
	기 타	· 양호	주의관찰
점검자 의견		성라산터널(서울)의 외관조사 결과 갱문 배면배수로균열(0.3mm이상), 라이닝 천단부 들뜸, 폐콘크리트미제거, 측벽부 박락, 공동구 박락, 덮개파손 등의 손상이 조사되었으며, 기 손상은 시공미흡 및 초기건조수축 등에 의한 손상으로 판단되며 주의관찰 및 주행차량의 안정성 확보를 위한 정비 및 보수가 필요할 것으로 판단된다.	

8) 조치 필요사항

NO	구 분	손상 현황	합계	보수물량	단위	보수공법	비 고
1	라 이 닝	들뜸	1.74	2.61	m ²	단면보수	하자
2		박락	0.10	0.15	m ²	단면보수	하자
3		폐콘크리트미제거	0.45	0.68	m ²	정비	하자
4	공동구	덮개파손	1.00	1.00	EA	단면보수	하자
5		박락	0.03	0.05	m ²	단면보수	하자
6	포장부	들뜸	0.02	0.03	m ²	단면보수	하자
7	갯문	배면배수로 균열(0.3mm이상)	4.00	6.00	m	주입보수	하자

9) 긴급점검 및 정밀안전진단 필요여부

본 터널은 긴급점검 및 정밀안전진단이 필요 없는 상태이다.

2.4 성라산터널(문산)

1) 전경 사진



시점측 전경



중점측 전경



내부 전경

2) 현황표

구 분	내 용	구 분	내 용
시설물명	성라산터널(문산)	관리번호	-
시설물 번호	TU2020-0000098	시설물 종류	1종
터널형식	난형	관리주체	서울문산고속도로주식회사
위 치	경기도 고양시 덕양구 흥도로 425-74		
차 선 수	3차선	연 장	240.0m
내공단면	폭 : 12.80m, 높이 : 7.40m	평면선형곡선반경	R=8.00m
종단기울기	2.40%	갱문형식	면벽식
주요공법	NATM+개착	환기방식	자연환기
배수형식	측벽하부배수	준공일자	2020년 11월 06일
노 선 명	고속국도 17호선	시 공 자	지에스건설(주)
감 리 자	(주)동일기술공사	설 계 자	(주)다산컨설턴트
기 타	설계도서(有), 내진설계여부(有)		

3) 유지관리 이력사항


① 점검 이력

NO	점검 기간	점검 구분	등급	비고
1	2021. 03. 22 ~ 2021. 06. 30	정기안전점검	양호	
2	2021. 08. 23 ~ 2021. 11. 24	정기안전점검	양호	
3				
4				
5				

② 보수 이력

NO	보수 일자	보수 내용	비 고
1			
2			
3			
4			
5			

4) 관련도면

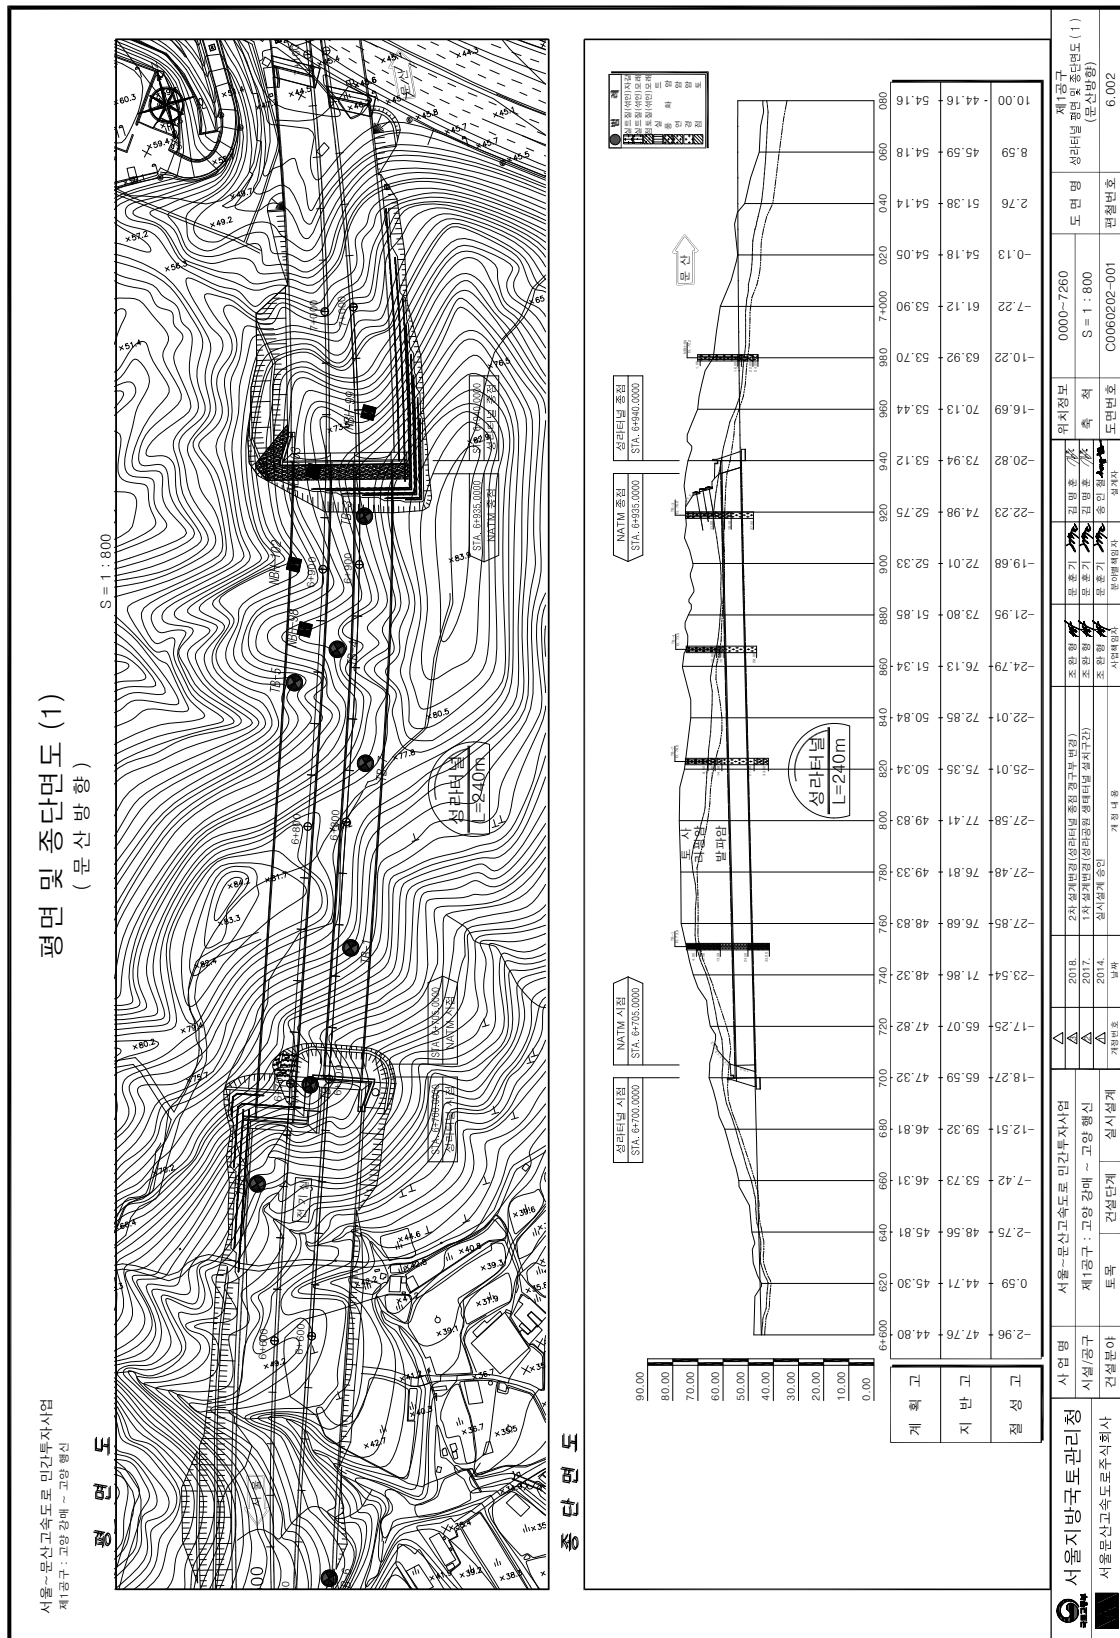

5) 현황 사진

			
위 치	천단부 S02	위 치	천단부 S04
현 황	균함	현 황	들뜸
			
위 치	천단부 S05	위 치	천단부 S09
현 황	들뜸	현 황	균열(0.3mm이상)
			
위 치	천단부 S15	위 치	천단부 S28
현 황	균열(0.3mm이상)	현 황	덮개파손

6) 정기안전점검표

시설물명	성라산터널(문산)	관리주체	서울문산고속도로주식회사
준공년월일	2020년 11월 06일	최근 점검일	-
점 검 항 목		점 검 결 과	
기본 시설물	갹문	· 양호	
	라이닝	· 천단부 백태, 균열(0.3mm이상), 들뜸, 재들뜸 · 측벽부 긁힘	
	배수상태	· 양호	
부대 시설물	접속터널 (연락갹 황갹 등)	· 양호	
	옹벽	· 양호	
	비탈면 (사면보호시설 점검포함)	· 양호	
	공동구	· 덮개파손	
	환기구 덮개 등 ■ 유 □ 무	· 양호 ☐ 보수필요 ■ 보수불필요	
터널 주변 등	인접구조물	· 양호	
	근접시공 여부	· 양호	
	주변 환경	· 양호	
	노면	· 양호	
	조명	· 양호	
	점검로 ■ 유 □ 무	· 양호 ☐ 보수필요 ■ 보수불필요	
기 타		· 양호	
특기사항		-	
점검자 의견		성라산터널(문산)의 외관조사 결과 라이닝 천단부 백태, 균열(0.3mm이상), 들뜸, 측벽부 긁힘, 공동구 덮개파손 등의 손상이 조사되었으며, 기 손상은 시공미흡 및 초기건조수축 등에 의한 손상으로 판단되며 주의관찰 및 주행차량의 안정성 확보를 위한 정비 및 보수가 필요할 것으로 판단된다.	

7) 실시결과 요약표

구 분		점검 결과	조치 필요사항
기본 시설물	갹문 상태	· 양호	주의관찰
	라 이 닝	· 천단부 백태, 균열(0.3mm이상), 들뜸, 재들뜸 · 측벽부 긁힘	백태보수 주입보수 단면보수
	배수 상태	· 양호	주의관찰
부대 시설물	접속터널	· 양호	주의관찰
	비 탈 면	· 양호	주의관찰
	공 동 구	· 덮개파손	단면보수
	환 기 구	· 양호	주의관찰
터널 주변	포 장 부	· 양호	주의관찰
	기 타	· 양호	주의관찰
점검자 의견		성라산터널(문산)의 외관조사 결과 라이닝 천단부 백태, 균열(0.3mm이상), 들뜸, 측벽부 긁힘, 공동구 덮개파손 등의 손상이 조사되었으며, 기 손상은 시공미흡 및 초기건조수축 등에 의한 손상으로 판단되며 주의관찰 및 주행차량의 안정성 확보를 위한 정비 및 보수가 필요할 것으로 판단된다.	

8) 조치 필요사항

NO	구 분	손상 현황	합계	보수물량	단위	보수공법	비 고
1	라이닝	들뜸, 재들뜸	0.57	0.86	m ²	단면보수	하자
2		백태	0.30	0.45	m ²	백태보수	하자
3		긁힘	1.20	1.80	m ²	단면보수	하자
4		균열(0.3mm이상)	18.00	27.00	m	주입보수	하자
5	공동구	덮개파손	1.00	1.00	EA	단면보수	하자

9) 긴급점검 및 정밀안전진단 필요여부

본 터널은 긴급점검 및 정밀안전진단이 필요 없는 상태이다.

2.5 견달산터널(서울)


1) 전경 사진



시점측 전경



종점측 전경

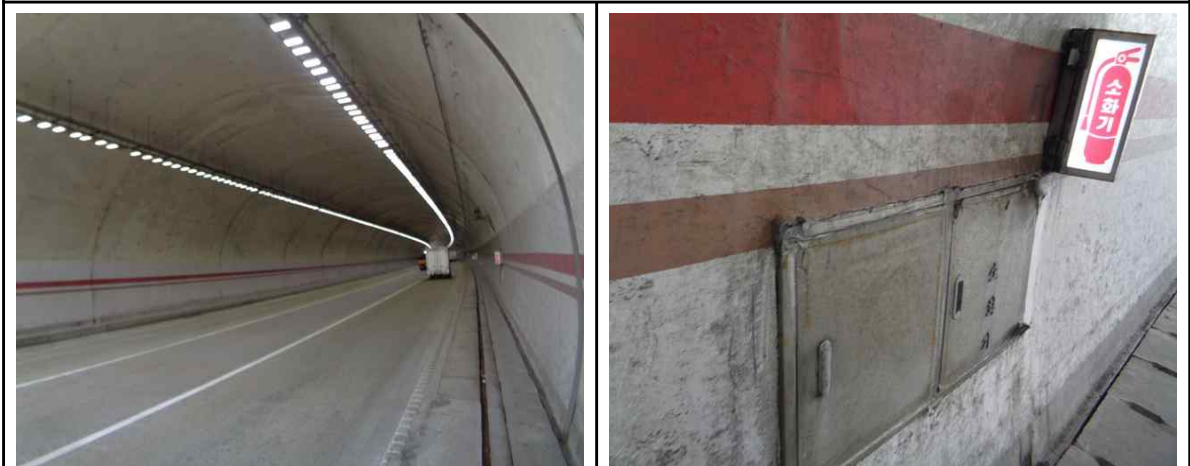

내부 전경

2) 현황표

구 분	내 용	구 분	내 용
시설물명	견달산터널(서울)	관리번호	-
시설물 번호	TU2020-0000043	시설물 종류	1종
터널형식	난형	관리주체	서울문산고속도로주식회사
위 치	경기도 고양시 일산동구 문봉동 산 28-10		
차 선 수	3차선	연 장	308.00m
내공단면	폭 : 12.80m, 높이 : 7.40m	평면선형곡선반경	R=2.00m
종단기울기	2.00%	개문형식	면벽식
주요공법	NATM	환기방식	자연환기
배수형식	측벽하부배수	준공일자	2020년 11월 06일
노 선 명	고속국도 17호선	시 공 자	지에스건설(주)
감 리 자	동남이엔씨(주)	설 계 자	(주)신성엔지니어링
기 타	설계도서(有), 내진설계여부(有)		

3) 유지관리 이력사항


① 점검 이력

NO	점검 기간	점검 구분	등급	비고
1	2021. 03. 22 ~ 2021. 06. 30	정기안전점검	양호	
2	2021. 08. 23 ~ 2021. 11. 24	정기안전점검	양호	
3				
4				
5				


② 보수 이력

NO	보수 일자	보수 내용	비 고
1			
2			
3			
4			
5			

4) 관련도면

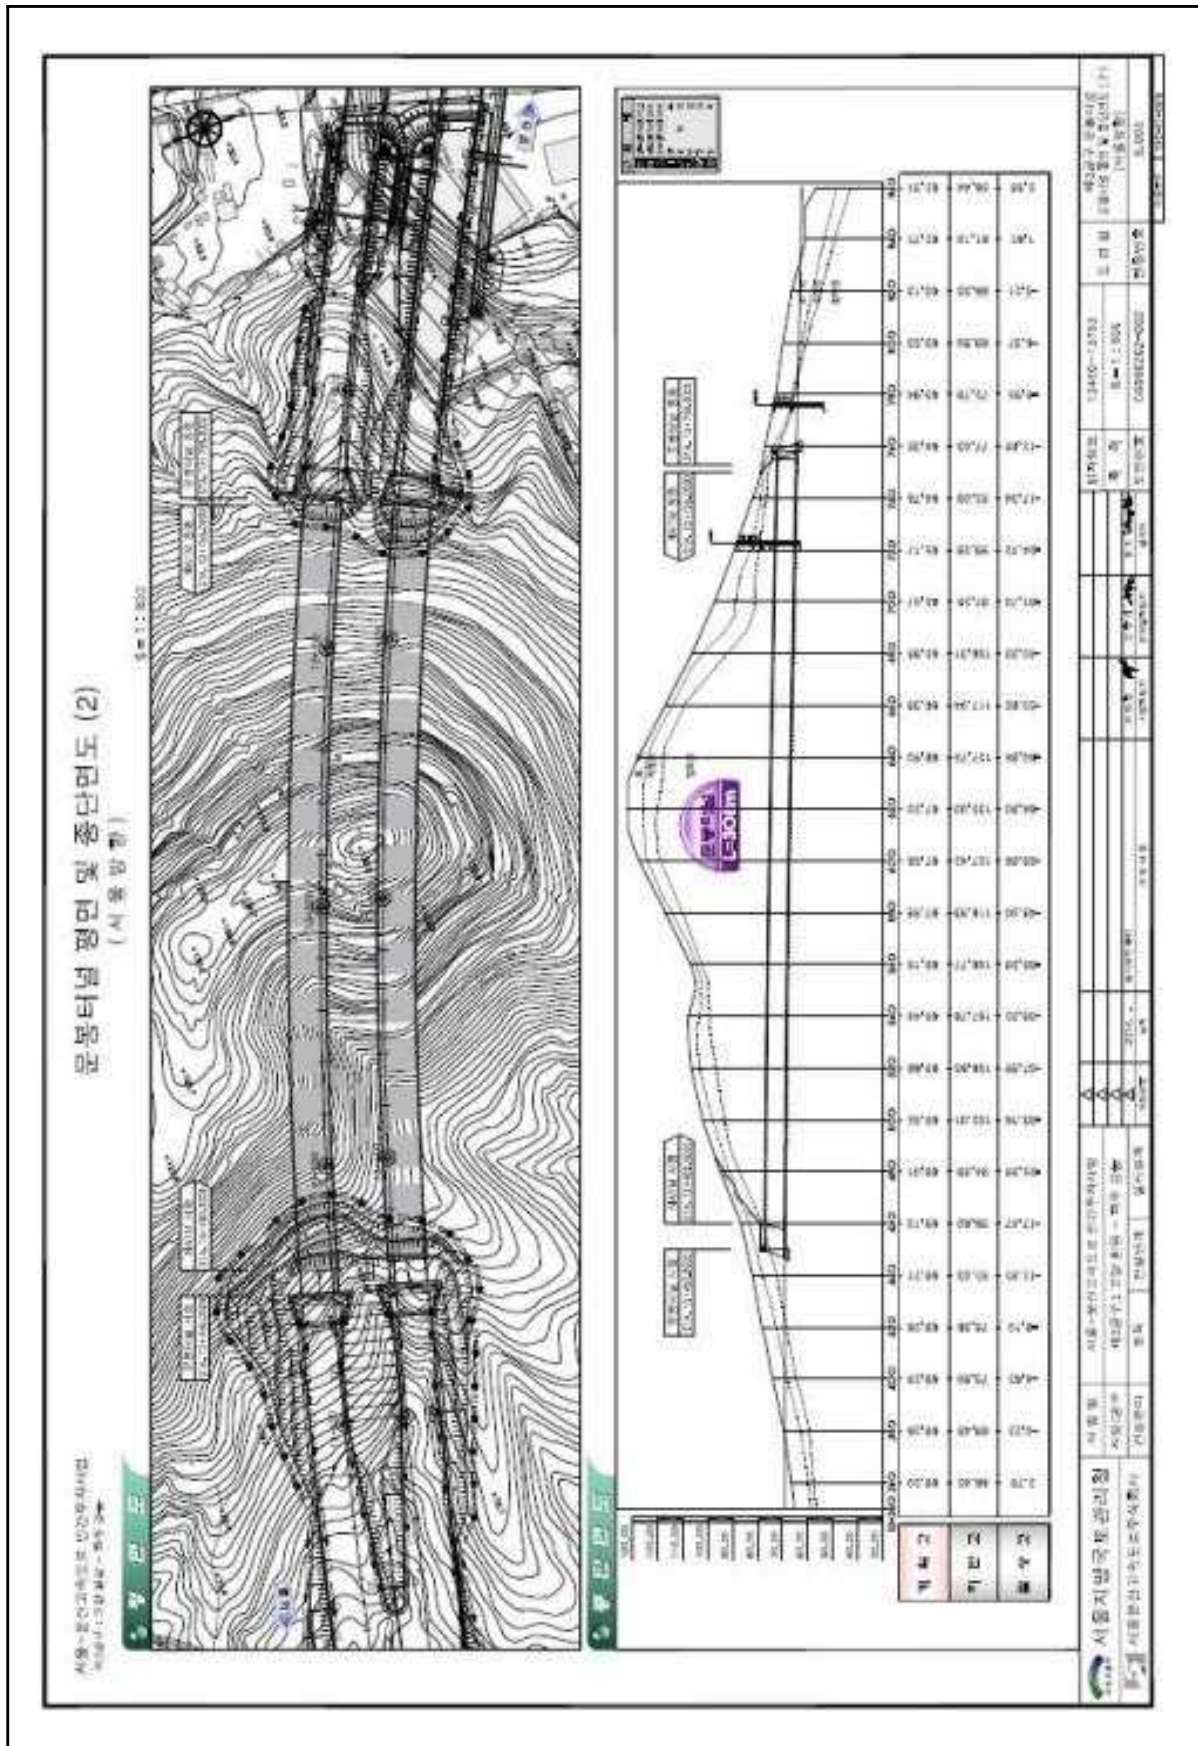

5) 현황 사진

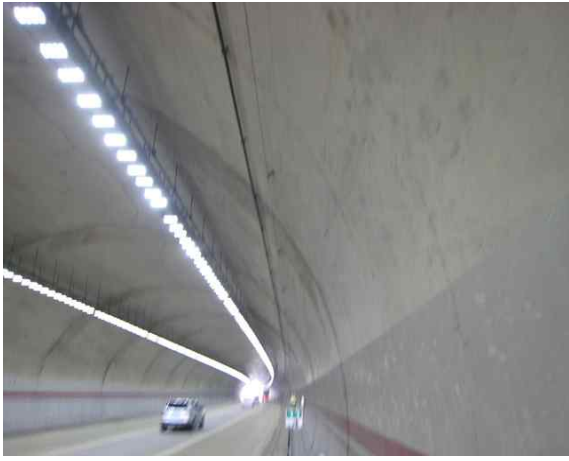			
위 치	갱문 종점부	위 치	교면포장
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	조명시설	위 치	천단부 S33
현 황	전경	현 황	망상균열
			
위 치	천단부 S34	위 치	공동구 S21
현 황	망상균열	현 황	공동구 파손

6) 정기안전점검표

시설물명	견달산터널(서울)	관리주체	서울문산고속도로주식회사
준 공 년 월 일	2020년 11월 06일	최근 점검일	-
점 검 항 목		점 검 결 과	
기본 시설물	갯문	· 양호	
	라이닝	· 천단부 망상균열	
	배수상태	· 양호	
부대 시설물	접속터널 (연락갱, 황갱 등)	· 양호	
	옹벽	· 양호	
	비탈면(낙차보호시설 점검포 등)	· 양호	
	공동구	· 파손	
	환기구 덮개 등 ■유 □무	· 양호 □ 보수필요 ■ 보수불필요	
터널 주변 등	인접구조물	· 양호	
	근접시공 여부	· 양호	
	주변 환경	· 양호	
	노면	· 양호	
	조명	· 양호	
	점검로 ■유 □ 무	· 양호 □ 보수필요 ■ 보수불필요	
기 타		· 양호	
특기사항		-	
점검자 의견		견달산터널(서울)의 외관조사 결과 라이닝 천단부 망상균열, 공동구 파손 등의 손상이 조사되었으며, 기 손상은 시공미흡 등에 의한 손상으로 판단되며 주의관찰 및 주행차량의 안정성 확보를 위한 정비 및 보수가 필요할 것으로 판단된다.	

7) 실시결과 요약표

구 분		점검 결과	조치 필요사항
기본 시설물	갯문 상태	· 양호	주의관찰
	라 이 닝	· 천단부 망상균열	표면처리
	배수 상태	· 양호	주의관찰
부대 시설물	접속터널	· 양호	주의관찰
	비 탈 면	· 양호	주의관찰
	공 동 구	· 파손	단면보수
	환 기 구	· 양호	주의관찰
터널 주변	포 장 부	· 양호	주의관찰
	기 타	· 양호	주의관찰
점검자 의견		견달산터널(서울)의 외관조사 결과 라이닝 천단부 망상균열, 공동구 파손 등의 손상이 조사되었으며, 기 손상은 시공미흡 등에 의한 손상으로 판단되며 주의관찰 및 주행차량의 안정성 확보를 위한 정비 및 보수가 필요할 것으로 판단된다.	

8) 조치 필요사항

NO	구 분	손상 현황	합계	보수물량	단위	보수공법	비 고
1	라이닝	망상균열	5.50	8.25	m ²	표면처리	하자
2	공동구	파손	0.03	0.05	m ²	단면보수	하자

9) 긴급점검 및 정밀안전진단 필요여부

본 터널은 긴급점검 및 정밀안전진단이 필요 없는 상태이다.

2.6 견달산터널(문산)

1) 전경 사진



시점측 전경



종점측 전경



내부 전경

2) 현황표

구 분	내 용	구 분	내 용
시설물명	견달산터널(문산)	관리번호	-
시설물 번호	TU2020-0000044	시설물 종류	1종
터널형식	난형	관리주체	서울문산고속도로주식회사
위 치	경기도 고양시 일산동구 문봉동 산 28-10		
차 선 수	3차선	연 장	303.00m
내공단면	폭 : 12.80m, 높이 : 7.40m	평면선형곡선반경	R=2.00m
종단기울기	2.00%	개문형식	면벽식
주요공법	NATM	환기방식	자연환기
배수형식	측벽하부배수	준공일자	2020년 11월 06일
노 선 명	고속국도 17호선	시 공 자	지에스건설(주)
감 리 자	동남이엔씨(주)	설 계 자	(주)신성엔지니어링
기 타	설계도서(有), 내진설계여부(有)		

3) 유지관리 이력사항


① 점검 이력

NO	점검 기간	점검 구분	등급	비고
1	2021. 03. 22 ~ 2021. 06. 30	정기안전점검	양호	
2	2021. 08. 23 ~ 2021. 11. 24	정기안전점검	양호	
3				
4				
5				

② 보수 이력

NO	보수 일자	보수 내용	비 고
1			
2			
3			
4			
5			

4) 관련도면

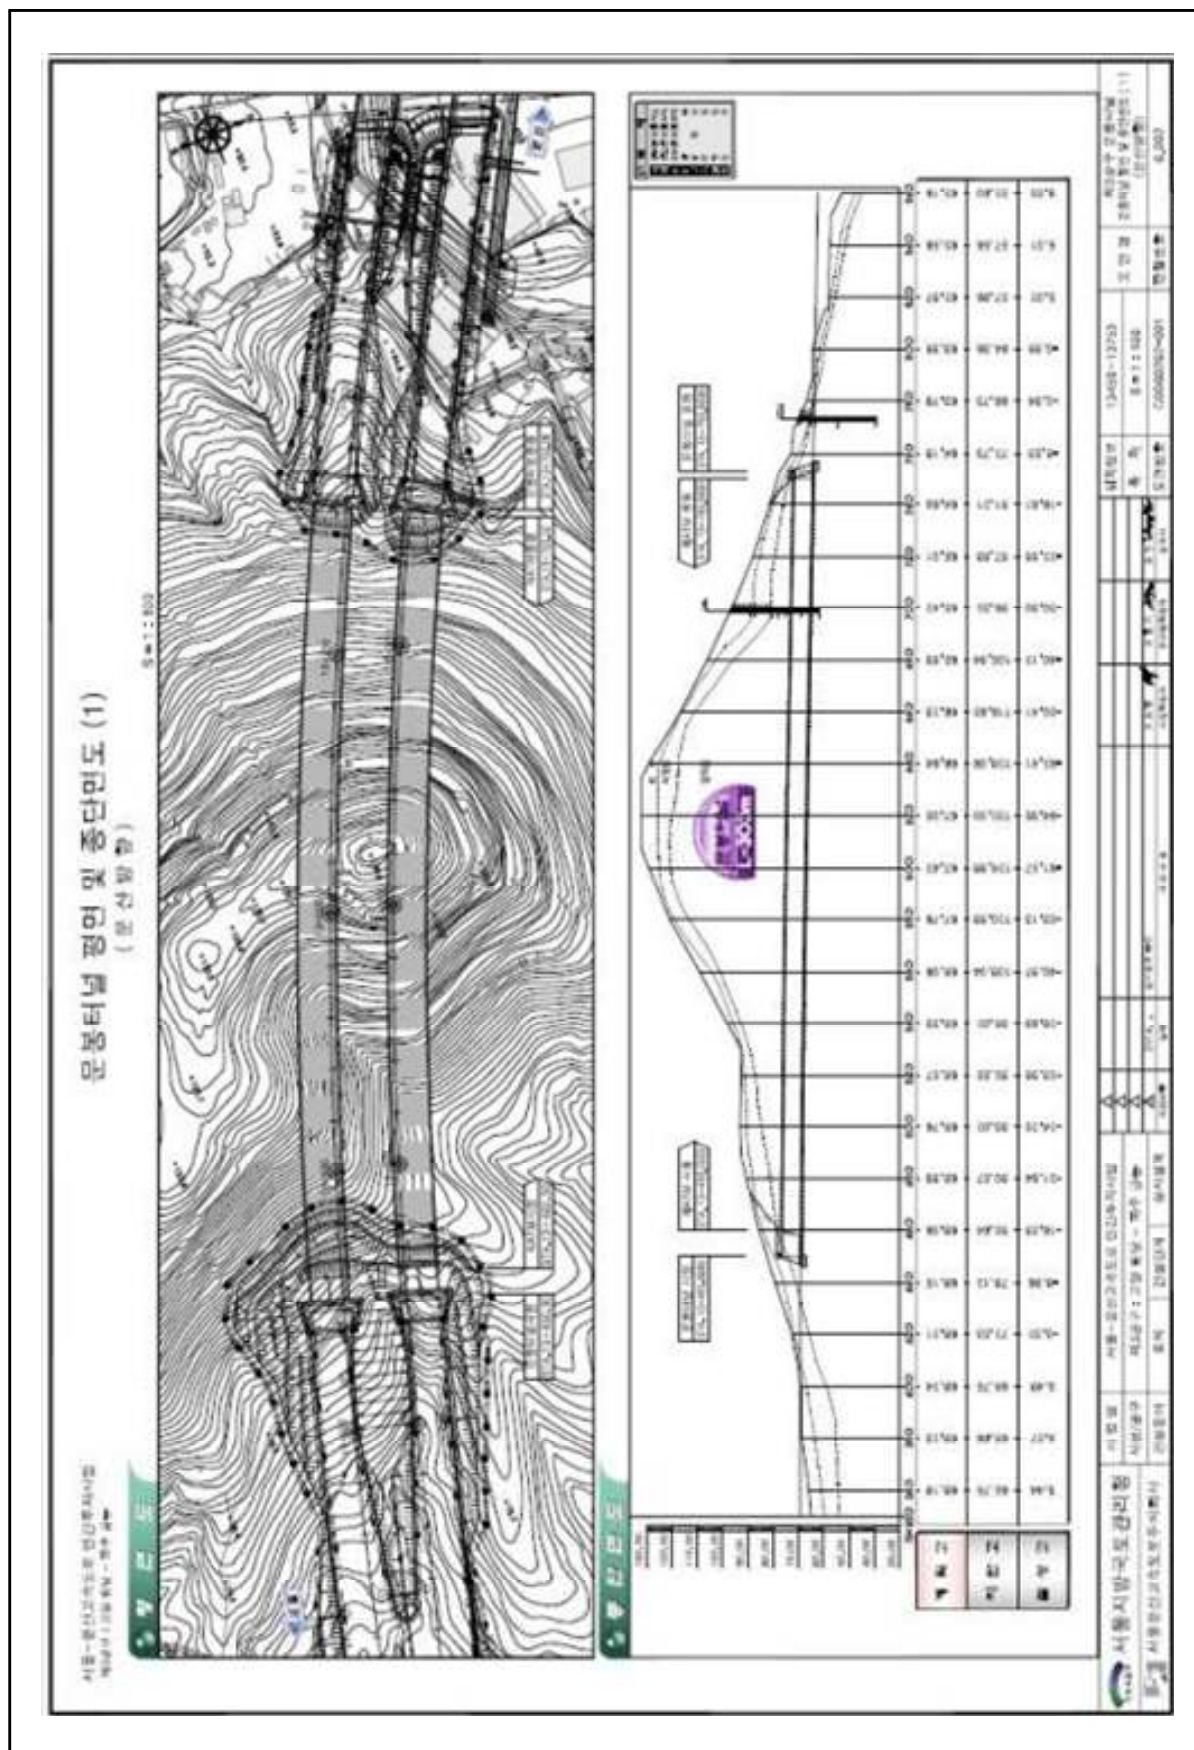

5) 현황 사진

			
위 치	천단부	위 치	갯문 종점부
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	천단부 S09	위 치	천단부 S10
현 황	재들뜸	현 황	재들뜸
			
위 치	천단부 S15	위 치	천단부 S31
현 황	들뜸	현 황	들뜸

6) 정기안전점검표

시설물명	견달산터널(문산)	관리주체	서울문산고속도로주식회사
준 공 년 월 일	2020년 11월 06일	최근 점검일	-
점 검 항 목		점 검 결 과	
기본 시설물	갯문	· 양호	
	라이닝	· 천단부 들뜸, 재들뜸	
	배수상태	· 양호	
부대 시설물	접속터널 (연락갱, 황갱 등)	· 양호	
	옹벽	· 양호	
	비탈면 (낙차보호시설 점검포 등)	· 양호	
	공동구	· 양호	
	환기구 덮개 등 ■ 유 □ 무	· 양호 □ 보수필요 ■ 보수불필요	
터널 주변 등	인접구조물	· 양호	
	근접시공 여부	· 양호	
	주변 환경	· 양호	
	노면	· 양호	
	조명	· 양호	
	점검로 ■ 유 □ 무	· 양호 □ 보수필요 ■ 보수불필요	
기 타		· 양호	
특기사항		-	
점검자 의견		견달산터널(문산)의 외관조사 결과, 라이닝 천단부 들뜸, 재들뜸 등의 손상이 조사되었으며, 기 손상은 시공미흡 및 초기건조수축 등에 의한 손상으로 판단되며 주의관찰 및 주행차량의 안정성 확보를 위한 정비 및 보수가 필요할 것으로 판단된다.	

7) 실시결과 요약표

구 분		점검 결과	조치 필요사항
기본 시설물	갯문 상태	· 양호	주의관찰
	라 이 닝	· 천단부 들뜸, 재들뜸	단면보수
	배수 상태	· 양호	주의관찰
부대 시설물	접속터널	· 양호	주의관찰
	비 탈 면	· 양호	주의관찰
	공 동 구	· 양호	주의관찰
	환 기 구	· 양호	주의관찰
터널 주변	포 장 부	· 양호	주의관찰
	기 타	· 양호	주의관찰
점검자 의견		견달산터널(문산)의 외관조사 결과, 라이닝 천단부 들뜸, 재들뜸 등의 손상이 조사되었으며, 기 손상은 시공미흡 및 초기건조수축 등에 의한 손상으로 판단되며 주의관찰 및 주행차량의 안정성 확보를 위한 정비 및 보수가 필요할 것으로 판단된다.	

8) 조치 필요사항


NO	구 분	손상 현황	합계	보수물량	단위	보수공법	비 고
1	라이닝	천단부 들뜸, 재들뜸	0.57	0.86	m ²	단면보수	하자

9) 긴급점검 및 정밀안전진단 필요여부

본 터널은 긴급점검 및 정밀안전진단이 필요 없는 상태이다.

2.7 금촌터널(서울)


1) 전경 사진

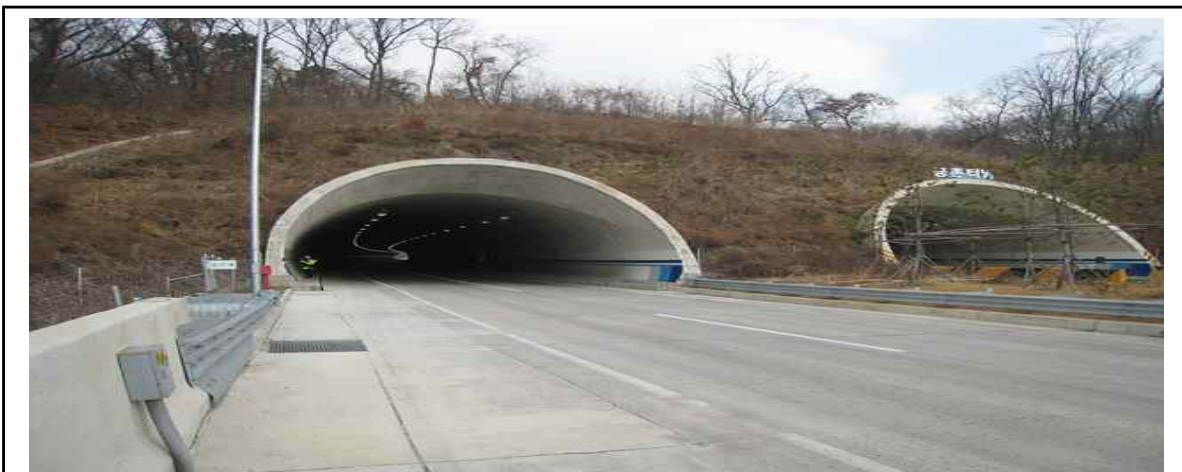

시점측 전경



종점측 전경

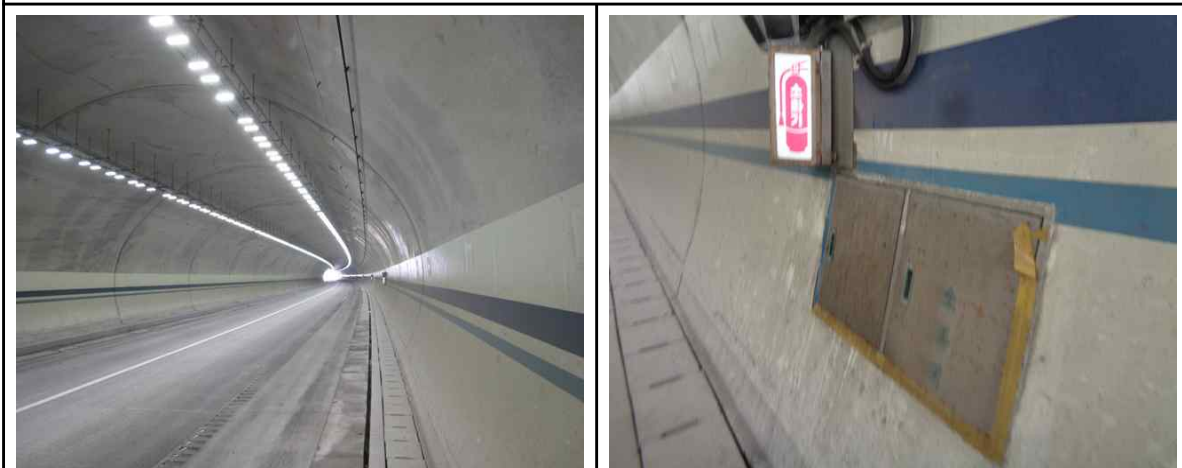

내부 전경

2) 현황표

구 분	내 용	구 분	내 용
시설물명	금촌터널(서울)	관리번호	-
시설물 번호	TU2020-0000059	시설물 종류	2중
터널형식	난형	관리주체	서울문산고속도로주식회사
위 치	경기도 파주시 금릉동 산 14-34		
차 선 수	2차선	연 장	364.00m
내공단면	폭 : 10.70m, 높이 : 7.20m	평면선형곡선반경	R=2.00m
종단기울기	2.50%	개문형식	시점 : 벨마우스 종점 : 면벽식
주요공법	NATM	환기방식	자연환기
배수형식	측벽하부배수	준공일자	2020년 11월 06일
노 선 명	고속국도 17호선	시 공 자	(주)대우건설
감 리 자	(주)신성엔지니어링	설 계 자	(주)신성엔지니어링
기 타	설계도서(有), 내진설계여부(有)		

3) 유지관리 이력사항

① 점검 이력



NO	점검 기간	점검 구분	등급	비고
1	2021. 03. 22 ~ 2021. 06. 30	정기안전점검	양호	
2	2021. 08. 23 ~ 2021. 11. 24	정기안전점검	양호	
3				
4				
5				

② 보수 이력

NO	보수 일자	보수 내용	비 고
1			
2			
3			
4			
5			

4) 관련도면


금촌터널 평면 및 종단면도 (1)
(문산방향)
S = 1 : 800

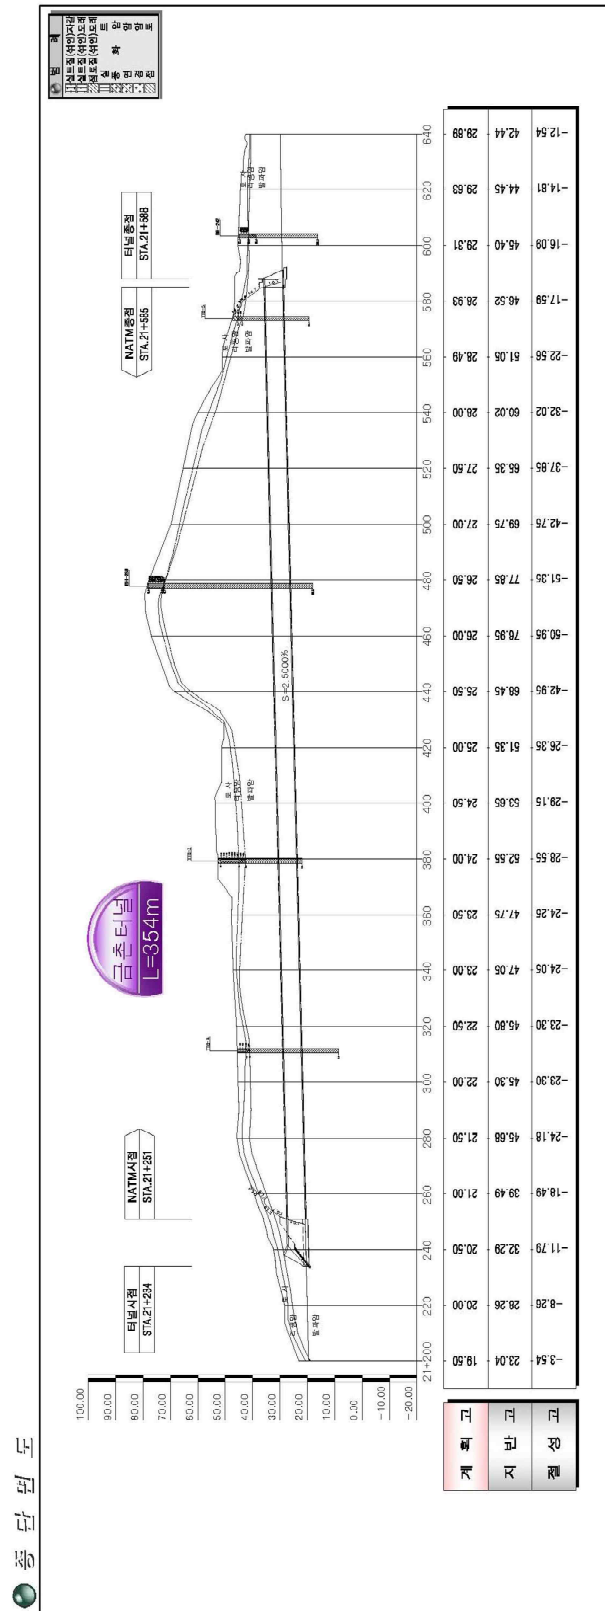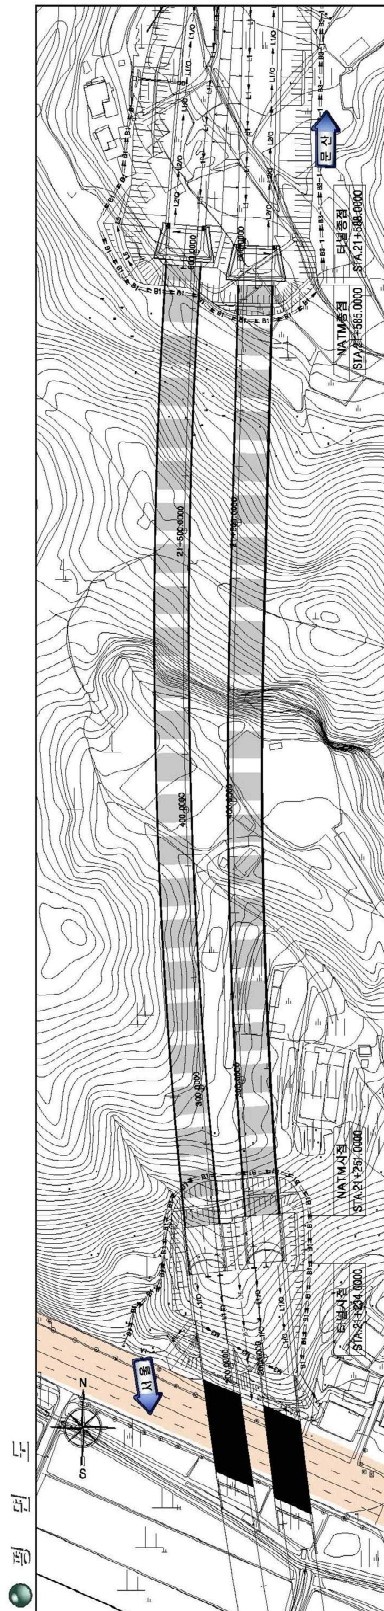

5) 현황 사진

			
위 치	터널 조명시설	위 치	시점부
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	측벽부 S01~02	위 치	측벽부 S01~02
현 황	백태	현 황	백태
			
위 치	측벽부 S25	위 치	측벽부 S25
현 황	박리	현 황	박리

5) 현황 사진(계속)

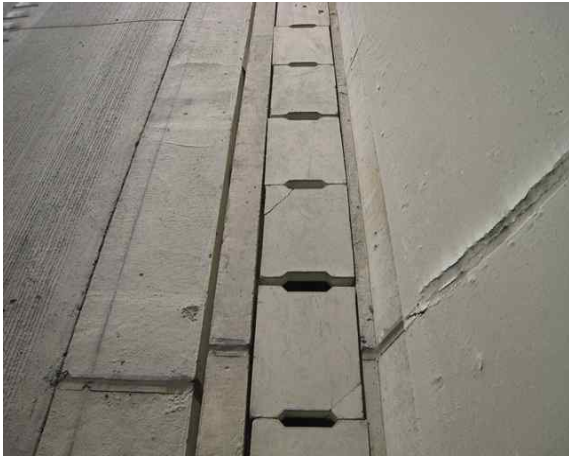			
위 치	갱문 중점부	위 치	갱문 중점부
현 황	재료분리	현 황	재료분리
			
위 치	공동구 S02	위 치	공동구 S07
현 황	덮개파손	현 황	덮개파손
			
위 치	갱문 중점부 사면	위 치	갱문 중점부 사면
현 황	녹생토유실, 지하수유출	현 황	녹생토유실, 지하수유출

6) 정기안전점검표

시설물명	금촌터널(서울)	관리주체	서울문산고속도로주식회사
준 공 년 월 일	2020년 11월 06일	최근 점검일	-
점 검 항 목		점 검 결 과	
기본 시설물	갯문	· 재료분리	
	라이닝	· 측벽부 박리 · 측벽부 백태	
	배수상태	· 양호	
부대 시설물	접속터널 (연락갱, 횡갱 등)	· 양호	
	옹벽	· 양호	
	비탈면(낙석방지 시설 등)	· 양호	
	공동구	· 덮개파손	
	환기구 덮개 등 ■ 유 □ 무	· 양호 □ 보수필요 ■ 보수불필요	
터널 주변 등	인접구조물	· 양호	
	근접시공 여부	· 양호	
	주변 환경	· 양호	
	노면	· 양호	
	조명	· 양호	
	점검로 ■ 유 □ 무	· 양호 □ 보수필요 ■ 보수불필요	
기 타		· 사면부 지하수유출 · 사면부 녹생토유실	
특기사항		-	
점검자 의견		금촌터널(서울)의 외관조사 결과, 갯문 재료분리, 라이닝 측벽부 박리, 백태, 공동구 덮개파손, 사면부 지하수유출, 녹생토유실 등의 손상이 조사되었으며, 기 손상은 시공미흡, 초기건조수축 및 다짐불량 등에 의한 손상으로 판단되며 주의관찰 및 주행차량의 안정성 확보를 위한 정비 및 보수가 필요할 것으로 판단된다.	

7) 실시결과 요약표

구 분		점검 결과	조치 필요사항
기본 시설 물	갯문 상태	· 재료분리	단면보수
	라 이 닝	· 박리 · 백태	단면보수 백태보수
	배수 상태	· 양호	주의관찰
부대 시설 물	접속터널	· 양호	주의관찰
	비 탈 면	· 양호	주의관찰
	공 동 구	· 덮개파손	단면보수
	환 기 구	· 양호	주의관찰
터널 주변	포 장 부	· 양호	주의관찰
	기 타	· 사면부 지하수유출 · 사면부 녹생토유실	주의관찰 녹생토시공
점검자 의견		금촌터널(서울)의 외관조사 결과, 갯문 재료분리, 라이닝 측벽부 박리, 백태, 공동구 덮개파손, 사면부 지하수유출, 녹생토유실 등의 손상이 조사되었으며, 기 손상은 시공미흡, 초기건조수축 및 다짐불량 등에 의한 손상으로 판단되며 주의관찰 및 주행차량의 안정성 확보를 위한 정비 및 보수가 필요할 것으로 판단된다.	

8) 조치 필요사항

NO	구 분	손상 현황	합계	보수물량	단위	보수공법	비 고
1	갯 문	재료분리	1.44	2.16	m ²	단면보수	하자
2	라이닝	박리	0.20	0.30	m ²	단면보수	하자
3		백태	0.20	0.30	m ²	단면보수	하자
4	공동구	덮개파손	10.00	10.00	EA	단면보수	하자
5	사면부	지하수유출	1.00	1.00	EA	주의관찰	하자
6		녹생토유실	300.00	300.00	m ²	녹생토시공	하자

9) 긴급점검 및 정밀안전진단 필요여부

본 터널은 긴급점검 및 정밀안전진단이 필요 없는 상태이다.

2.8 금촌터널(문산)

1) 전경 사진



시점측 전경



중점측 전경



내부 전경

2) 현황표

구 분	내 용	구 분	내 용
시설물명	금촌터널(문산)	관리번호	-
시설물 번호	TU2020-0000060	시설물 종류	2중
터널형식	난형	관리주체	서울문산고속도로주식회사
위 치	경기도 파주시 금릉동 산 14-34		
차 선 수	2차선	연 장	354.00m
내공단면	폭 : 10.70m, 높이 : 7.20m	평면선형곡선반경	R=2.00m
종단기울기	2.50%	개문형식	시점 : 벨마우스 종점 : 면벽식
주요공법	NATM	환기방식	자연환기
배수형식	측벽하부배수	준공일자	2020년 11월 06일
노 선 명	고속국도 17호선	시 공 자	(주)대우건설
감 리 자	(주)신성엔지니어링	설 계 자	(주)신성엔지니어링
기 타	설계도서(有), 내진설계여부(有)		

3) 유지관리 이력사항

① 점검 이력


NO	점검 기간	점검 구분	등급	비고
1	2021. 03. 22 ~ 2021. 06. 30	정기안전점검	양호	
2	2021. 08. 23 ~ 2021. 11. 24	정기안전점검	양호	
3				
4				
5				

② 보수 이력


NO	보수 일자	보수 내용	비 고
1			
2			
3			
4			
5			

4) 관련도면

금속비철금속 (1) 1
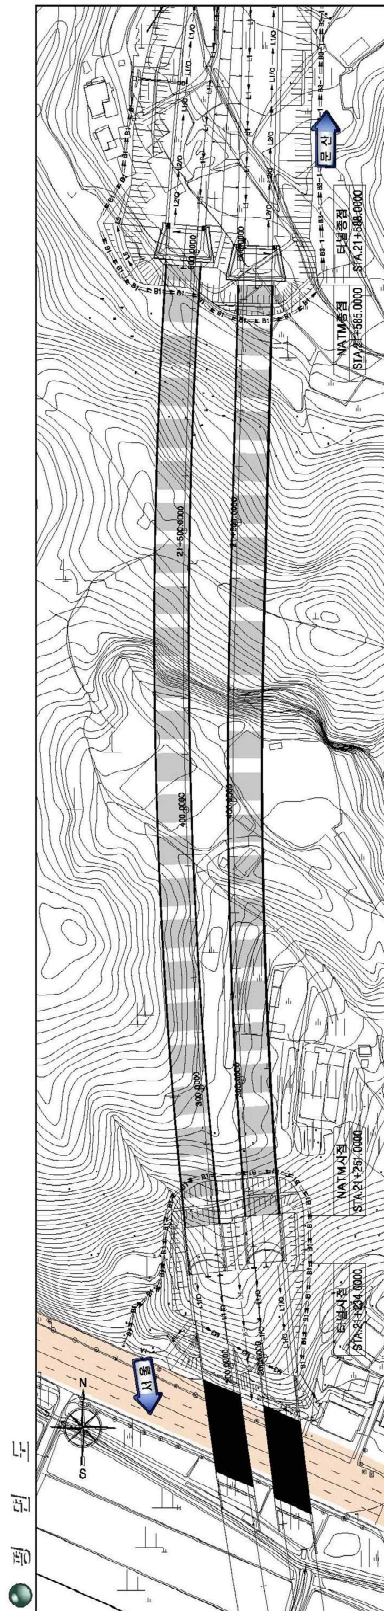
$$S = 1 : 800$$


14
 15
 16
 17

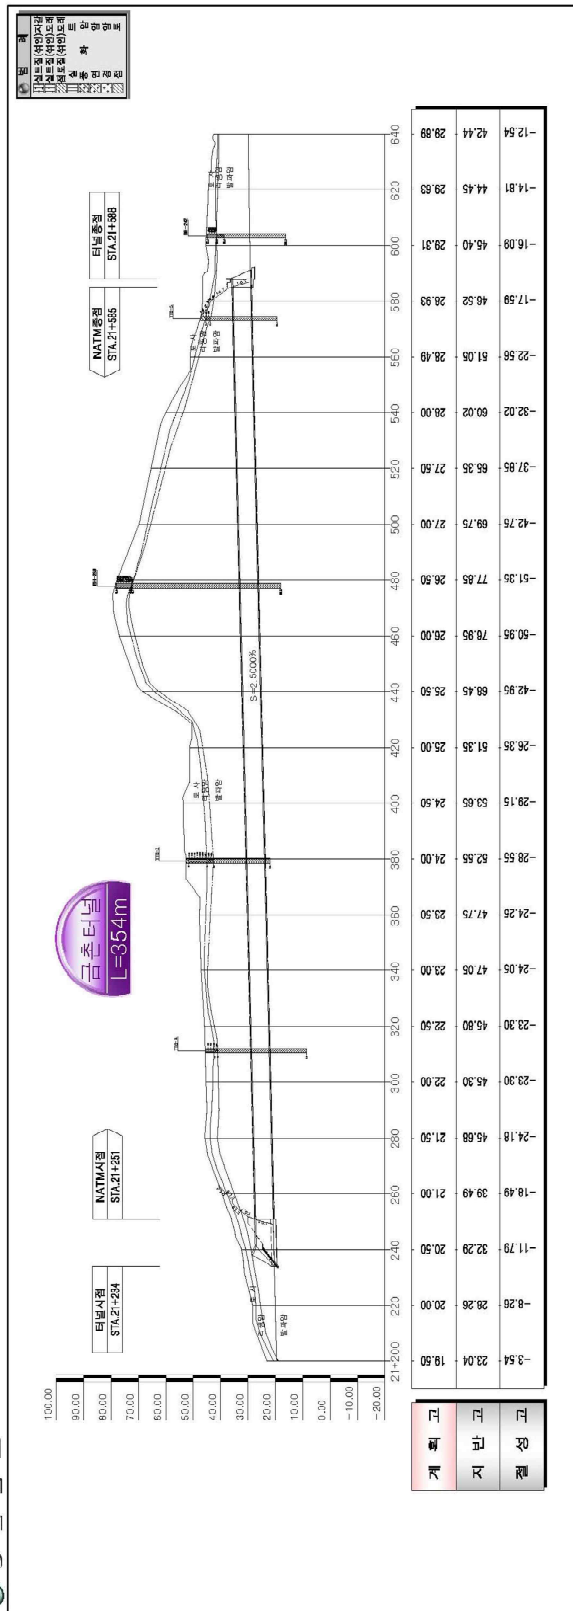

5) 현황 사진

			
위 치	포장부	위 치	천단부
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	측벽부 S35	위 치	공동구 S38
현 황	백태	현 황	뒹개파손
			
위 치	공동구 S40	위 치	갯문 시점부
현 황	뒹개파손	현 황	파손

6) 정기안전점검표

시설물명	금촌터널(문산)	관리주체	서울문산고속도로주식회사
준 공 년 월 일	2020년 11월 06일	최근 점검일	-
점 검 항 목		점 검 결 과	
기본 시설물	갯문	· 파손	
	라이닝	· 백태	
	배수상태	· 양호	
부대 시설물	접속터널 (연락갱, 황갱 등)	· 양호	
	옹벽	· 양호	
	비탈면 (낙차보호시설, 점검로 등)	· 양호	
	공동구	· 덮개파손	
	환기구 덮개 등 ■ 유 □ 무	□ 보수필요 ■ 보수불필요	
터널 주변 등	인접구조물	· 양호	
	근접시공 여부	· 양호	
	주변 환경	· 양호	
	노면	· 양호	
	조명	· 양호	
	점검로 ■ 유 □ 무	□ 보수필요 ■ 보수불필요	
기 타		· 양호	
특기사항		-	
점검자 의견		금촌터널(문산)의 외관조사 결과, 갯문 파손, 라이닝 측벽부 백태, 공동구 덮개파손 등의 손상이 조사되었으며, 기 손상은 시공미흡 및 초기건조수축 등에 의한 손상으로 판단되며 주의관찰 및 주행차량의 안정성 확보를 위한 정비 및 보수가 필요할 것으로 판단된다.	

7) 실시결과 요약표

구 분		점검 결과	조치 필요사항
기본 시설 물	갯문 상태	· 파손	단면보수
	라 이 닝	· 백태	백태보수
	배수 상태	· 양호	주의관찰
부대 시설 물	접속터널	· 양호	주의관찰
	비 탈 면	· 양호	주의관찰
	공 동 구	· 덮개파손	단면보수
	환 기 구	· 양호	주의관찰
터널 주변	포 장 부	· 양호	주의관찰
	기 타	· 양호	주의관찰
점검자 의견		금촌터널(문산)의 외관조사 결과, 갯문 파손, 라이닝 측벽부 백태, 공동구 덮개파손 등의 손상이 조사되었으며, 기 손상은 시공미흡 및 초기건조수축 등에 의한 손상으로 판단되며 주의관찰 및 주행차량의 안정성 확보를 위한 정비 및 보수가 필요할 것으로 판단된다.	

8) 조치 필요사항

NO	구 분	손상 현황	합계	보수물량	단위	보수공법	비 고
1	갯 문	파손	0.08	0.12	m ²	단면보수	하자
4	라이닝	백태	0.15	0.22	m ²	백태보수	하자
7	공동구	덮개파손	2.00	2.00	EA	단면보수	하자

9) 긴급점검 및 정밀안전진단 필요여부

본 터널은 긴급점검 및 정밀안전진단이 필요 없는 상태이다.

2.9 봉대산 지하차도

1) 전경 사진



시점측 전경



종점측 전경



내부 전경

2) 현황표

구 분	내 용	구 분	내 용
시설물명	봉대산 지하차도	관리번호	-
시설물 번호	UR2020-0000014	시설물 종류	2종
구조형식	RC박스	관리주체	서울문산고속도로주식회사
위 치	경기도 고양시 덕양구 강매동 225-2		
차 선 수	2차선	연 장	120.00m
내공단면	폭 : 11.95m, 높이 : 5.05m	평면선형곡선반경	R=6.99m
배수형식	측벽하부배수	준공일자	2020년 11월 06일
노 선 명	고속국도 17호선	시 공 자	지에스건설(주)
감 리 자	김형만	설 계 자	(주)다산컨설턴트
기 타	설계도서(有), 내진설계여부(有)		

3) 유지관리 이력사항

① 점검 이력

NO	점검 기간	점검 구분	등급	비고
1	—	—	—	—
2				
3				
4				
5				

② 보수 이력

NO	보수 일자	보수 내용	비 고
1	—	—	—
2			
3			
4			
5			

5) 현황 사진

			
위 치	벽체 000m~030m	위 치	상부슬래브 030m~060m
현 황	균열 (0.3mm미만)	현 황	균열 (0.3mm미만)
			
위 치	벽체 030m~060m	위 치	벽체 030m~060m
현 황	균열 (0.3mm미만)	현 황	균열 (0.3mm이상)
			
위 치	벽체 030m~060m	위 치	벽체 060m~090m
현 황	균열 (0.3mm이상)	현 황	들뜸

6) 정기안전점검표

시설물명	봉대산터널(서울)	관리주체	서울문산고속도로주식회사
준공년월일	2020년 11월 06일	최근 점검일	-
점 검 항 목		점 검 결 과	
기본 시설물	슬래브	· 균열(0.3mm미만), 면목 미제거	
	벽체	· 균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 들뜸 등	
	배수상태	· 양호	
부대 시설물	옹벽	· 양호	
	환기구 덮개 등 ☐ 유 ☒ 무	· 양호	☐ 보수필요 ☒ 보수불필요
지하차도 주변 등	인접구조물	· 양호	
	근접시공 여부	· 양호	
	주변 환경	· 양호	
	노면	· 양호	
	조명	· 양호	
	점검로 ☐ 유 ☒ 무	· 양호	☐ 보수필요 ☒ 보수불필요
기 타		· 양호	
특기사항		-	
점검자 의견		봉대산지하차도의 외관조사 결과 상부슬래브 균열(0.3mm미만), 벽체 균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 들뜸 등의 손상이 조사되었으며, 기 손상은 시공미흡 및 초기건조수축 등에 의한 손상으로 판단되며 주의관찰 및 주행차량의 안정성 확보를 위한 정비 및 보수가 필요할 것으로 판단된다.	

7) 실시결과 요약표

구 분		점검 결과	조치 필요사항
내 부	천 단 부	· 균열(0.3mm미만) · 면목 미제거	표면처리 정비
	벽 체	· 균열(0.3mm미만) · 균열(0.3mm이상) · 면목 미제거 · 들뜸	표면처리 주입보수 단면보수
	배수 상태	· 양호	주의관찰
시 점 부		· 양호	주의관찰
중 점 부		· 양호	주의관찰
부대시설		· 양호	주의관찰
터 널 주 변	포 장 부	· 양호	주의관찰
	기 타	· 양호	주의관찰
점검자 의견		봉대산지하차도의 외관조사 결과 상부슬래브 균열(0.3mm미만), 벽체 균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 들뜸 등의 손상이 조사되었으며, 기 손상은 시공미흡 및 초기건조수축 등에 의한 손상으로 판단되며 주의관찰 및 주행차량의 안정성 확보를 위한 정비 및 보수가 필요할 것으로 판단된다.	

8) 조치 필요사항

NO	구 분	손상 현황	합계	보수물량	단위	보수공법	비 고
1	슬래브	균열(0.3mm미만)	37.70	14.14	m ²	표면처리	하자
2		면목 미제거	3.80	5.70	m	정비	하자
3	벽체	균열(0.3mm미만)	21.50	8.06	m ²	표면처리	하자
4		균열(0.3mm이상)	8.50	12.75	m ²	주입보수	하자
5		면목 미제거	1.50	2.25	m	정비	하자
6		들뜸	0.30	0.45	m ²	단면보수	하자

9) 긴급점검 및 정밀안전진단 필요여부

본 터널은 긴급점검 및 정밀안전진단이 필요 없는 상태이다.