

신대구부산고속도로 1,2종 시설물 (9 공구)
정 밀 점 검 보 고 서
[1 · 2종 시설물 / 교량 · 터널 · 옹벽]

2013. 12.



新대구부산고속도로주식회사
New DAEGU BUSAN Expressway Co., Ltd.

점검기관  (주) 아 워 브 레 인


제 출 문

신대구부산고속도로 주식회사 귀중


귀사에서 의뢰하신 『신대구부산고속도로 1,2종 시설물 정밀점검 기술용역』의 과업을 성실히 수행하고, 그 결과를 본 보고서에 수록하여 부속자료와 함께 제출합니다.

2013년 12월


주식회사 아워브레인
서울시 강남구 대치3동 966-5번지
대표이사 김정호 (인)

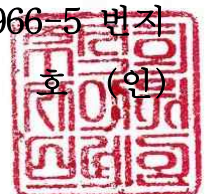

참여기술자명단

 참여 구분	성 명	직 위	자격 및 학위	서 명
책임기술자	유 근 무	이 사	토목구조기술사 토질및기초기술사	
과업참여자	김 정 호	이 사	건설안전기술사	
	김 동 호	이 사	토목구조기술사	
	김 영 진	이 사	토목시공기술사	
	임 형 준	이 사	공 학 사	
	성 태 균	이 사	토목기사	
	인 승 철	부 장	토목기사	
	서 영 노	부 장	토목기사	
	이 현 용	차 장	공 학 사	
	정 지 운	대 리	토목기사	
	곽 민 수	대 리	토목기사	
	서 동 진	대 리	토목기사	
	장 진 원	대 리	토목기사	
	이 상 훈	대 리	공 학 사	
	황 상 윤	사 원	토목기사	

위 치 도

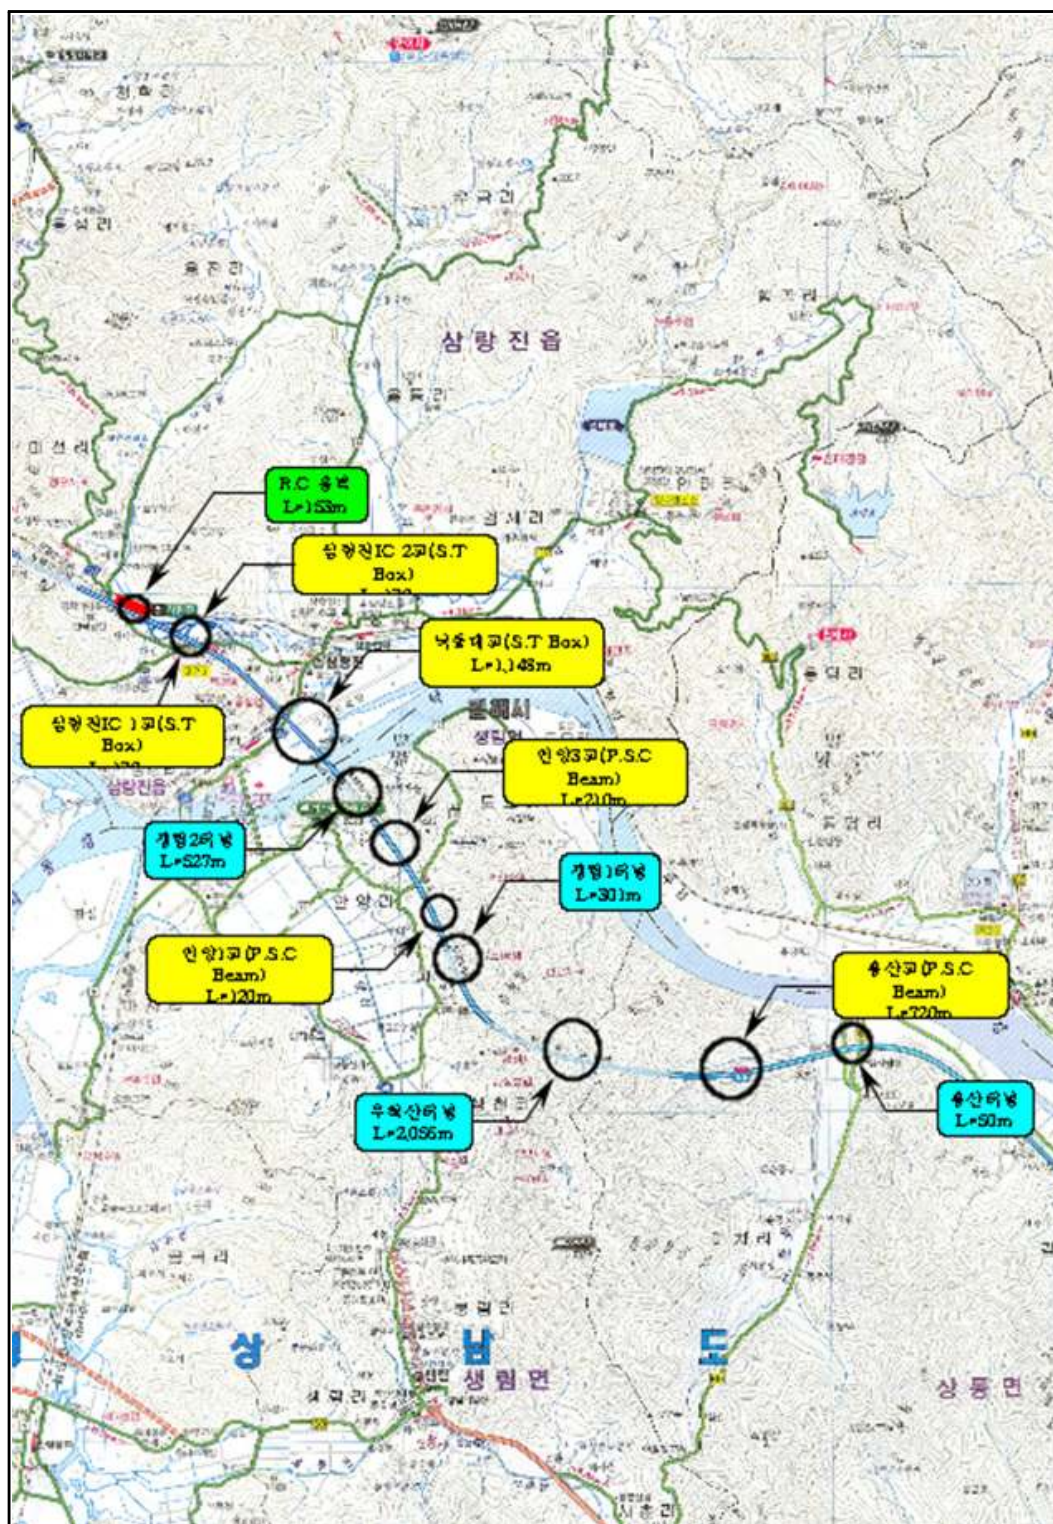

시설물 전경 (교량)

			
교 량 명	용산교	교 량 명	안양1교
구조형식	P.S.C BEAM	구조형식	P.S.C BEAM
			
교 량 명	안양3교	교 량 명	낙동대교
구조형식	P.S.C BEAM	구조형식	STEEL BOX GIRDER
			
교 량 명	삼랑진IC 2교	교 량 명	삼랑진IC 1교
구조형식	STEEL BOX GIRDER	구조형식	STEEL BOX GIRDER

시설물 전경 (터널)



터널 명

용산터널



터널 명

무척산터널



터널 명

생림1터널



터널 명

생림2터널

시설물 전경 (옹벽)



옹 벽 명

콘크리트 옹벽(9공구)

요약문

1. 과업의 목적

본 용역은 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조 규정에 의한 안전점검으로서 시설물의 현 상태를 정확히 판단하고 이전에 기록된 상태로부터 변화를 확인하며 구조물 현재의 사용요건을 확인하는데 목적이 있으며,

- 1) 시설물에 대한 외관상태 및 안전성을 확인하고
- 2) 시설물의 변화상태에 대한 지속적인 기록의 제공
- 3) 시설물의 안전성 확보 및 합리적인 유지관리를 할 수 있도록 하기 위함.

2. 대상시설물 개요

순번	교량명	위치	연장(m)	교폭(m)	경간수	최대경간장(m)	상부형식	준공년도	비고
1	용산교	상동면 여차리	720	24.3	24	30	PSC BEAM	2005	1종
2	안양1교	생림면 안양리	120	25.2	4	30	PSC BEAM	2006	2종
3	안양3교	생림면 안양리	210	20.4	7	30	PSC BEAM	2006	2종
4	낙동대교	생림면 안양리	1,148(상) 988(하)	12.6	18(상) 15(하)	70	ST BOX	2006	1종
5	삼랑진IC 2교	삼랑진읍 송지리	130	8.5	3	50	ST BOX	2006	1종
6	삼랑진IC 1교	삼랑진읍 송지리	130	16.2	3	50	ST BOX	2006	1종

순번	터널명	위치	연장(m)		개문형식		차선평(m)	준공년도	비고
			상행	하행	부산측	대구측			
7	용산터널	상동면 여차리	50	50	라멘식		7.2	2006	2종
8	무척산터널	상동면 여차리	2,010	2,030	면벽식	벨마우스	7.2	2006	1종
9	생림1터널	생림면 안양리	292	240	면벽식	면벽식	7.2	2006	2종
10	생림2터널	생림면 안양리	527	496	면벽식	면벽식	7.2	2006	2종

순번	옹벽명	위치	옹벽 전면부		형식	재료	준공년도	비고
			연장(m)	높이(m)				
11	콘크리트옹벽	삼랑진읍 미전리	175.0	1.5~7.5	L형	철근 콘크리트	2006	2종

3. 과업의 범위

- 1) 자료수집 및 분석
- 2) 시설물 외관상태 조사
- 3) 필요시 보수·보강 방법 제시
- 4) 시설물유지관리 및 점검 또는 진단시 중점 착안사항 제시
- 5) 간단한 비파괴 현장시험
- 6) 시설물 상태평가
- 7) 필요시 안전성 평가
- 8) 보고서 작성
- 9) 외관조사망도 작성

4. 과업기간

- 2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31

5. 정밀점검 결과표

5.1 용산교

1. 기본현황

가. 일반현황							
용역명	신대구부산고속도로 1,2종 시설물 정밀점검	점검기간	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31				
관리주체명	신대구부산고속도로(주)	대표자	장동규				
공동수급	독자수행 100%	계약방법	일반경쟁				
시설물구분	도로	종류	도로교량		종별	1종	
준공일	2006년 2월 10일	점검금액 (천원)	상행	6,035	안전 등급	상행	B
			하행	6,035		하행	B
시설물위치	경상남도 김해시 상동면 여차리	시설물규모	상행	연장 720m, 폭 12.15m, 차선 2			
			하행	연장 720m, 폭 12.15m, 차선 2			
나. 점검 실시결과 현황							
중대결함	해당사항 없음						
점검 주요 결과	- 바닥판 균열(폭0.3mm미만), 백태, 표면균열, 콘크리트 파손 및 철근노출 - 주형 균열(폭0.3mm미만), 콘크리트 파손 - 가로보 균열(폭 0.1~0.3mm), 들뜸(일부 보수미흡 및 보수부 재손상) - 교대 및 교각 균열(폭0.3mm미만), 누수 및 체수흔적, 콘크리트 파손 - 탄성받침 밀림, Plate 녹발생 및 들뜸, 받침콘크리트 들뜸, 스토퍼 간섭, 무수 축물탈 및 받침콘크리트 균열(폭 0.3mm미만) 및 국부파손 - 교면포장 라벨링, 포트홀, 패임 - 신축이음 본체 이물질퇴적, 유간여유량 부족(상A2), 단차, 하부 고무홈통 파손, 후타재 균열(폭 0.1~0.2mm) 및 파손, 접속부 이격 - 배수관 연결재 및 연결고리 탈락, 연결부 누수						
주요 보수·보강	- 표면처리, 수지주입, 단면복구, 도장보수, 아스콘 채포장, 배수관 정비						
다. 책임(참여)기술자 현황 [자세한 내용은 참여기술진 참조]							
구분	성명	과업 참여기간			기술등급		
과업책임기술자 (업무총괄)	유근무	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31			특급		
분야별책임 기술자(사면,옹벽)	김영진	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31			특급		
분야별책임 기술자(교량,터널)	임형준	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31			특급		
현장조사 및 보고서 작성	인승철	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31			고급		
라. 참고사항							
- 차기 점검시 중점 점검부위 : 탄성받침 밀림부위(상P2, P15 하P2, P9, P15) 진전여부 확인, 신축이음 유간여유량 부족구간(상A2) 유간관리 및 고무홈통 파손 구간(하P6) 누수로 인한 하부구조 영향 확인							

2. 결과 요약

책임기술자 종합의견

2013년 하반기 정밀점검 결과, 전반적인 용산교의 상태는 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인 “B” 등급의 상태로서, 일부 기존 손상에 대한 보수가 실시된 것으로 조사되었다.

외관조사시 나타난 주된 손상은 바닥판 하면 균열 및 백태, 주형외부 미세균열 및 국부파손, 가로보 콘크리트 들뜸, 교대 및 교각 균열, 누수흔적 및 백태, 탄성받침 밀림, 무수축물탈 및 받침콘크리트 균열(폭 0.1~0.2mm), 국부파손 및 스토퍼 상호간섭, 교면포장 라벨링, 균열, 패임, 신축이음 유간여유량 부족 및 단차 발생(상 A2), 하부 고무홈통 파손, 방호벽 단차, 배수관 연결재 및 연결고리 탈락 등이며, 일부 구간 탄성받침 밀림(상 P2, P15, 하 P2, P9, P15), 스토퍼 상호간섭, 받침콘크리트 파손, 가로보 하부 콘크리트 들뜸 및 보수부 재손상, 배수관 연결재 탈락 등의 추가 손상이 발생된 것으로 조사되었다. 상기 손상은 대부분 공용중 일반적으로 발생 가능한 손상들이나, 내구성 확보 차원의 적절한 보수가 필요하며, 특히, 탄성받침 밀림, 신축이음 유간여유량 부족 및 단차의 경우 적절한 조치 후 지속적인 점검을 통하여 손상의 진전유무를 확인하는 것이 필요하다.

책임기술자 : 유 근 무 (서명)

가. 정밀점검 외관조사 결과 기본사항

1) 용산교(상행선)

상태평가 결과 및 보수·보강				상태평가 결과 : B
결함발생 부재		상태 평가 결과	결함 종류	보수·보강(안)
상 부 구 조	바 닥 판	b	균열(0.3mm 미만) 표면균열	표면처리공법 표면처리공법
	주 형	b	균열(0.3mm 미만) 콘크리트 파손	표면처리공법 단면보수공법
	가로보	c	균열(0.3mm 이상) 들뜸	수지주입공법 단면보수공법
하 부 구 조	교 대	b	백태 누수흔적	표면처리공법 표면처리공법
	교 각	c	균열(0.3mm 이상)	수지주입공법
교량받침		c	받침 밀림 및 이탈	주의관찰
기 타 부 재	교면포장	b	라벨링 패임	주의관찰 아스콘 팻칭
	신축이음	c	하부 고무재 파손	정비, 주의관찰
	난 간	c	균열(0.3mm 이상)	수지주입공법
	배수시설	c	배수관 연결재 탈락 배수관 연결고리 탈락	정비 정비

2) 용산교(하행선)

상태평가 결과 및 보수·보강				상태평가 결과 : B
결함발생 부재		상태 평가 결과	결함 종류	보수·보강(안)
상 부 구 조	바 닥 판	b	균열(0.3mm 미만) 콘크리트 파손	표면처리공법 단면보수공법
	주 형	b	균열(0.3mm 미만) 콘크리트 파손	표면처리공법 단면보수공법
	가로보	c	균열(0.3mm 이상) 들뜸	수지주입공법 단면보수공법
하 부 구 조	교 대	b	균열(0.3mm 미만) 누수흔적	표면처리공법 표면처리공법
	교 각	c	균열(0.3mm 이상)	수지주입공법
교량받침		c	받침 밀림 및 이탈	주의관찰
기 타 부 재	교면포장	b	라벨링 패임	주의관찰 아스콘 팻칭
	신축이음	b	후타재 균열(0.3mm 미만) 본체 이물질퇴적	표면처리공법 정비
	난 간	b	균열(0.3mm 미만) 백태	표면처리공법 표면처리공법
	배수시설	c	배수관 연결재 탈락 유도배수관 연결 불량	정비 정비

나. 안전성평가 결과

안전성평가 수행 부재	해석방법	안전성평가 결과 요약	안전율	안전성평가 결과
거더		해당사항 없음		

다. 내진성능 검토 수행 여부

검토대상부재	설계적용여부	결 과	검토결과 요약
받침장치	적용	검토	가속도계수 A=0.15를 적용한 내진1등급교 다중모드 스펙트럼 해석 실시 탄성받침 적용
교대, 교각	적용	검토	가속도계수 A=0.15를 적용한 내진1등급교 다중모드 스펙트럼 해석 실시 탄성받침 적용

라. 현장시험

1) 용산교(상행선)

시험명	시험 부위	시험결과	책임기술자 의견
콘크리트 반발경도	S-1,3,4,5,7,9,11,12,13,15,17,19,20,21,23	41.1~43.8MPa	설계기준강도 40MPa를 상회하며 전반적으로 양호한 상태임
	A-1,2 P-1,3,5,7,9,11,12,13,15,17,19,21,23	24.9~27.4MPa	설계기준강도 24MPa를 상회하며 전반적으로 양호한 상태임
콘크리트 탄산화	S3, S7, S10	5~7mm	철근피복두께(40mm)와 비교시 문제가 없는 상태임
	P10, P15, P21	15~19mm	철근피복두께(100mm)와 비교시 문제가 없는 상태임

2) 용산교(하행선)

시험명	시험 부위	시험결과	책임기술자 의견
콘크리트 반발경도	S-2,4,5,6,8,10,12,13,14,16,18,20,21,22,24	41.4~43.8MPa	설계기준강도 40MPa를 상회하며 전반적으로 양호한 상태임
	A-1,2 P-2,4,6,8,10,12,13,14,16,18,20,22,24	24.6~27.5MPa	설계기준강도 24MPa를 상회하며 전반적으로 양호한 상태임
콘크리트 탄산화	S8, S11, S24	4~5mm	철근피복두께(40mm)와 비교시 문제가 없는 상태임
	P10, P15, P21	17~21mm	철근피복두께(100mm)와 비교시 문제가 없는 상태임

5.2 안양1교

1. 기본현황

가. 일반현황								
용역명	신대구부산고속도로 1,2종 시설물 정밀점검	점검기간	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31					
관리주체명	신대구부산고속도로(주)	대표자	장동규					
공동수급	독자수행 100%	계약방법	일반경쟁					
시설물구분	도로	종류	도로교량		중별	2종		
준공일	2006년 2월 10일	점검금액 (천원)	상행	12,336	안전 등급	상행	B	
			하행	12,336		하행	B	
시설물위치	경남 김해시 생림면 안양리	시설물규모	상행	연장 120m, 폭 12.6m, 차선 2				
			하행	연장 120m, 폭 12.6m, 차선 2				
나. 점검 실시결과 현황								
중대결함	해당사항 없음							
점검 주요 결과	- 주형 국부파손, 측면 이물질퇴적(조류배설물) - 가로보 균열(폭0.3mm이상), 콘크리트 들뜸 - 교대 및 교각 균열(폭0.1~0.3mm), 표면균열, 누수흔적, 실란트 파손, 이물질 퇴적, 국부파손 - 교량받침 무수축물탈 및 받침콘크리트 균열(폭0.3mm미만), Plate녹발생, 스토퍼 상호간섭 - 교면포장 라벨링, 함몰, 아스콘 균열 - 신축이음 본체 이물질퇴적, 후타재 균열(폭0.1~0.3mm), 파손, 접속부 이격 - 난간 균열(폭0.3mm미만), 백태, 방음벽 국부파손, 단차 - 배수구 막힘, 배수관 위치불량 - 배수관 위치불량에 의한 점검로 체수 및 부식							
주요 보수·보강	- 표면처리, 수지주입, 단면복구, 도장보수, 아스콘 재포장, 배수관 정비							
다. 책임(참여)기술자 현황 [자세한 내용은 참여기술진 참조]								
구분	성명	과업 참여기간				기술등급		
과업책임기술자 (업무총괄)	유근무	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31				특 급		
분야별책임 기술자(사면,옹벽)	김영진	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31				특 급		
분야별책임 기술자(교량,터널)	임형준	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31				특 급		
현장조사 및 보고서 작성	인승철	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31				고 급		
라. 참고사항								
- 차기 점검시 중점 점검부위 : 가로보 하면 들뜸 및 사방향균열 보수부위 재손상 여부 확인, 스토퍼 상호간섭부위 이상유무 확인, 배수시설에 따른 하부구조 영향여부 점검								

2. 결과 요약

책임기술자 종합의견

2013년 하반기 정밀점검 결과, 전반적인 안양1교의 상태는 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인 “B” 등급의 상태로서, 일부 손상에 대한 보수가 실시된 것으로 조사되었다.

외관조사시 나타난 주된 손상은 교대 및 교각 균열(폭 0.1~0.3mm), 무수축물탈 및 받침콘크리트 균열(폭 0.1mm), 스토퍼 상호간섭, Plate 녹, 교면포장 라벨링, 보수부합물 등으로 확인되었다.

상기 손상들은 대부분 공용 년수 경과에 따라 발생 가능한 일반적인 손상들로서, 향후 공용중 중점적인 관리가 필요할 만 한 특이 손상은 발생되지 않았으며, 기존 손상 및 보수 부위에 대한 지속적인 점검을 통한 유지관리가 필요하다.

책임기술자 : 유 근 무 

가. 정밀점검 외관조사 결과 기본사항

1) 안양1교(상행선)

상태평가 결과 및 보수·보강				상태평가 결과 : B
결함발생 부재		상태 평가 결과	결함 종류	보수·보강(안)
상 부 구 조	바 닥 판	a	상태양호	-
	주 형	b	파손	단면보수공법
	가로보	a	상태양호	-
하 부 구 조	교 대	b	균열(0.3mm 미만) 누수흔적	표면처리공법 표면처리공법
	교 각	b	균열(0.3mm 미만) 누수흔적 파손	표면처리공법 표면처리공법 단면보수공법
교량받침		b	Plate 녹발생	도장보수공법
기 타 부 재	교면포장	b	라벨링 아스콘 균열	주의관찰 아스콘 팻칭
	신축이음	b	후타재균열(0.3mm 미만) 이물질퇴적	표면처리공법 정비
	난 간	b	균열(0.3mm 미만)	표면처리공법
	배수시설	a	상태양호	-

2) 안양1교(하행선)

상태평가 결과 및 보수·보강				상태평가 결과 : B
결함발생 부재		상태 평가 결과	결함 종류	보수·보강(안)
상 부 구 조	바 닥 판	a	상태양호	-
	주 형	b	이물질퇴적	정비
	가로보	b	균열(0.3mm 미만) 들뜸	표면처리공법 단면보수공법
하 부 구 조	교 대	b	균열(0.3mm 미만) 누수흔적 실란트 파손	표면처리공법 표면처리공법 실란트 충전
	교 각	b	균열(0.3mm 미만) 표면균열	표면처리공법 표면처리공법
교량받침		b	무수축물탈 균열(0.3mm 미만) Plate 녹발생	표면처리공법 도장보수공법
기 타 부 재	교면포장	b	라벨링 함몰	주의관찰 주의관찰
	신축이음	b	이물질퇴적 접속부 이격	정비 주의관찰
	난 간	b	균열(0.3mm 미만) 백태	표면처리공법 표면처리공법
	배수시설	c	배수관 위치불량	정비

나. 안전성평가 결과

안전성평가 수행 부재	해석방법	안전성평가 결과 요약	안전율	안전성평가 결과
거더		해당사항 없음		

다. 내진성능 검토 수행 여부

검토대상부재	설계적용여부	결 과	검토결과 요약
받침장치	적용	검토	가속도계수 $A=0.154$ 를 적용한 내진1등급 다중모드 스펙트럼 해석 탄성받침 적용
교대, 교각	적용	검토	

라. 현장시험

1) 안양1교(상행선)

시험명	시험 부위	시험결과	책임기술자 의견
콘크리트 반발경도	S1, S4	41.6~43.0MPa	설계기준강도 40MPa를 상회하며 전반적으로 양호한 상태임
	A1, A2, P1	25.2~26.2MPa	설계기준강도 24MPa를 상회하며 전반적으로 양호한 상태임
콘크리트 탄산화	S1, S4	6~8mm	철근피복두께(40mm)와 비교시 문제가 없는 상태임
	A1, A2 P1, P3	16~23mm	철근피복두께(100mm)와 비교시 문제가 없는 상태임

2) 안양1교(하행선)

시험명	시험 부위	시험결과	책임기술자 의견
콘크리트 반발경도	S1, S2, S3	42.9~43.5MPa	설계기준강도 40MPa를 상회하며 전반적으로 양호한 상태임
	A1, A2, P1	24.9~26.8MPa	설계기준강도 24MPa를 상회하며 전반적으로 양호한 상태임
콘크리트 탄산화	S1, S4	4~6mm	철근피복두께(40mm)와 비교시 문제가 없는 상태임
	A1, A2 P1, P3	17~22mm	철근피복두께(100mm)와 비교시 문제가 없는 상태임

5.3 안양3교

1. 기본현황

가. 일반현황								
용역명	신대구부산고속도로 1,2종 시설물 정밀점검	점검기간	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31					
관리주체명	신대구부산고속도로(주)	대표자	장동규					
공동수급	독자수행 100%	계약방법	일반경쟁					
시설물구분	도로	종류	도로교량		중별	2종		
준공일	2006년 2월 10일	점검금액 (천원)	상행	13,781	안전 등급	상행	B	
			하행	13,781		하행	B	
시설물위치	경상남도 김해시 상동면 여차리	시설물규모	상행	연장 210.0m, 폭 10.2m, 차선 2				
			하행	연장 210.0m, 폭 10.2m, 차선 2				
나. 점검 실시결과 현황								
중대결함	해당사항 없음							
점검 주요 결과	- 바닥판하면 균열(폭0.3mm미만), 표면균열, 재료분리 - 주형 균열(폭0.3mm미만), 콘크리트 파손, 들뜸, 이물질퇴적 - 가로보 콘크리트 들뜸 - 교대 및 교각 균열(폭0.1~0.3mm), 체수 및 누수흔적, 콘크리트 파손, 백태, 표면균열 - 교량받침 무수축물탈 및 받침콘크리트 균열(폭0.3mm미만), 파손, 재료분리, 탄성받침 밀림, Plate 녹발생 및 들뜸, 스토퍼 간섭 - 교면포장 아스콘 균열, 라벨링, 패임 - 신축이음 본체 유간 여유량 다소 적음(상 P5), 이물질퇴적, 하부 누수, 후타재 균열(폭0.1~0.3mm), 접속부 이격 - 난간 균열(폭0.1~0.4mm), 콘크리트 파손, 백태 - 배수관 막힘, 배수관 이음부 누수							
주요 보수·보강	- 표면처리, 수지주입, 단면복구, 도장보수, 아스콘 재포장, 배수관 정비							
다. 책임(참여)기술자 현황 [자세한 내용은 참여기술진 참조]								
구분	성명	과업 참여기간				기술등급		
과업책임기술자 (업무총괄)	유근무	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31				특 급		
분야별책임 기술자(사면,옹벽)	김영진	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31				특 급		
분야별책임 기술자(교량,터널)	임형준	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31				특 급		
현장조사 및 보고서 작성	인승철	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31				고 급		
라. 참고사항								
- 차기 점검시 중점 점검부위 : 탄성받침 밀림부위 진전여부 확인(하A2), 신축이음 유간 이상유무 확인(상P5)								

2. 결과 요약

책임기술자 종합의견

2013년 하반기 정밀점검 결과, 전반적인 안양3교의 상태는 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인 “B” 등급의 상태로서, 일부 기존 손상에 대한 보수가 실시된 것으로 조사되었다.

외관조사 결과, 주된 손상은 바닥판하면 균열(폭 0.1~0.2mm), 가로보 하면 들뜸, 교대 및 교각 균열(폭 0.1~0.2mm), 탄성받침 밀림 및 녹발생, 스토퍼 상호간섭, 교면포장 라벨링 및 균열, 신축이음 하부 누수 등이며, 일부 구간 균열, 들뜸, Plate 녹, 라벨링 등의 추가 손상이 발생한 것으로 조사되었다. 상기 손상은 대부분 공용중 일반적으로 발생 가능한 손상들이나, 내구성 확보 차원의 적절한 보수가 필요하며, 특히, 공용중 중점적인 관리가 필요한 현황으로서, 일부 구간(하 A2측) 탄성받침 밀림 및 온도 상승에 따른 신축이음 유간여유량이 약 0.4mm 정도로 다소 적은 여유량을 확보하고 있는 구간(상P5)에 대해 적절한 조치 및 지속적인 주의관찰이 필요한 것으로 판단된다.

책임기술자 : 유 근 무 (서명)

가. 정밀점검 외관조사 결과 기본사항

1) 안양3교(상행선)

상태평가 결과 및 보수·보강				상태평가 결과 : B
결함발생 부재		상태 평가 결과	결함 종류	보수·보강(안)
상 부 구 조	바 닥 판	b	균열(0.3mm 미만) 표면균열	표면처리공법 표면처리공법
	주 형	b	균열(0.3mm 미만) 파손	표면처리공법 단면보수공법
	가로보	b	들뜸	단면보수공법
하 부 구 조	교 대	b	균열(0.3mm 미만) 체수	표면처리공법 주의관찰
	교 각	b	균열(0.3mm 미만) 표면균열	표면처리공법 표면처리공법
교량받침		b	무수축물탈 균열(0.3mm 미만) 받침콘크리트 재료분리 Plate 녹발생	표면처리공법 단면보수공법 도장보수공법
기 타 부 재	교면포장	b	라벨링 아스콘 균열	주의관찰 아스콘 팻칭
	신축이음	b	접속부 이격 이물질퇴적	주의관찰 정비
	난 간	c	균열(0.3mm 이상)	수지주입공법
	배수시설	b	배수구 막힘	정비

2) 안양3교(하행선)

상태평가 결과 및 보수·보강				상태평가 결과 : B
결합발생 부재		상태 평가 결과	결합 종류	보수·보강(안)
상 부 구 조	바 닥 판	b	균열(0.3mm 미만) 표면균열	표면처리공법 표면처리공법
	주 형	b	균열(0.3mm 미만) 파손 들뜸	표면처리공법 단면보수공법 단면보수공법
	가로보	b	들뜸	단면보수공법
하 부 구 조	교 대	b	균열(0.3mm 미만) 체수 누수흔적	표면처리공법 주의관찰 표면처리공법
	교 각	c	균열(0.3mm 이상)	수지주입공법
교량받침		b	받침 밀림 고무재 들뜸 Plate 녹발생	주의관찰 주의관찰 도장보수공법
기 타 부 재	교면포장	b	라벨링 패임	주의관찰 아스콘 팻칭
	신축이음	c	본체 하부 누수	정비, 주의관찰
	난 간	c	균열(0.3mm 이상)	수지주입공법
	배수시설	c	배수관 연결부 누수	정비

나. 안전성평가 결과

안전성평가 수행 부재	해석방법	안전성평가 결과 요약	안전율	안전성평가 결과
거더		해당사항 없음		

다. 내진성능 검토 수행 여부

검토대상부재	설계적용여부	결 과	검토결과 요약
받침장치	적용	검토	가속도계수 $A=0.154$ 를 적용한 내진1등급 다중모드 스펙트럼 해석 탄성받침 적용
교대, 교각	적용	검토	

라. 현장시험

1) 안양3교(상행선)

시험명	시험 부위	시험결과	책임기술자 의견
콘크리트 반발경도	S1~S5	42.1~43.6MPa	설계기준강도 40MPa를 상회하며 전반적으로 양호한 상태임
	A1, A2 P1, P4, P6	24.7~26.1MPa	설계기준강도 24MPa를 상회하며 전반적으로 양호한 상태임
콘크리트 탄산화	S1~S3	6~7mm	철근피복두께(40mm)와 비교시 문제가 없는 상태임
	A1, A2, P6	13~18mm	철근피복두께(100mm)와 비교시 문제가 없는 상태임

2) 안양3교(하행선)

시험명	시험 부위	시험결과	책임기술자 의견
콘크리트 반발경도	S3~S7	41.5~43.9MPa	설계기준강도 40MPa를 상회하며 전반적으로 양호한 상태임
	A1, A2 P1, P4, P6	25.0~27.7MPa	설계기준강도 24MPa를 상회하며 전반적으로 양호한 상태임
콘크리트 탄산화	S5~S7	5~8mm	철근피복두께(40mm)와 비교시 문제가 없는 상태임
	A2, P4, P6	14~17mm	철근피복두께(100mm)와 비교시 문제가 없는 상태임

5.4 낙동대교

1. 기본현황

가. 일반현황							
용역명	신대구부산고속도로 1,2종 시설물 정밀점검	점검기간	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31				
관리주체명	신대구부산고속도로(주)	대표자	장동규				
공동수급	독자수행 100%	계약방법	일반경쟁				
시설물구분	도로	종류	도로교량		중별	1종	
준공일	2006년 2월 10일	점검금액 (천원)	상행	9,118	안전 등급	상행	B
			하행	8,279		하행	B
시설물위치	김해 생림 안양리 ~ 밀양 삼랑진읍	시설물규모	상행	연장1,148.0m, 폭12.6m, 차선 2			
			하행	연장 988.0m, 폭12.6m, 차선 2			
나. 점검 실시결과 현황							
중대결함	해당사항 없음						
점검 주요 결과	- 거더 내·외부 도장손상, 내부 이물질퇴적 및 우수유입흔적 - 가로보 도장손상 및 녹발생 - 교대·교각 균열(폭0.1~0.3mm), 누수흔적, 콘크리트 파손, 재료분리, 표면균열, 체수 및 누수흔적, 이물질퇴적, 백태 - 교량받침 균열(폭0.3mm미만), 고무재 변형 및 손상 볼트이완 및 녹발생, 받침 콘크리트 파손 및 재료분리 - 교면포장 패임, 라벨링 발생 - 난간 균열부 백태, 콘크리트 파손 및 들뜸 - 배수관 지지대, 연결고리, 연결재 탈락						
주요 보수·보강	- 표면처리, 수지주입, 단면복구, 도장보수, 아스콘 재포장, 배수관 정비						
다. 책임(참여)기술자 현황							
구분	성명	과업 참여기간			기술등급		
과업책임기술자 (업무총괄)	유근무	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31			특 급		
분야별책임 기술자(교량,터널)	김영진	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31			특 급		
분야별책임 기술자(사면,옹벽)	임형준	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31			특 급		
현장조사 및 보고서 작성	인승철	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31			고 급		
라. 참고사항							
- 차기 점검시 중점 점검부위 : 기존 및 신규 균열(폭 0.2mm이상) 부위에 대한 손상의 진전여부 확인, 신축이음 하부 누수 부위(하A2)에 대한 하부구조 영향여부 점검							

2. 결과 요약

책임기술자 종합의견

2013년 하반기 정밀점검 결과, 전반적인 낙동대교의 상태는 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인 “B” 등급의 상태로서, 일부 기존 손상에 대한 보수가 실시된 것으로 조사되었다.

주된 손상은 주형 내·외부 도장손상, 우수유입흔적, 가로보 도장손상, 교대 및 교각 균열(폭 0.1~0.3mm), 누수 및 체수흔적, 무수축물탈 및 반침콘크리트 균열(폭 0.1~0.3mm), 녹발생, 볼트 조임불량 교면포장 라벨링, 패임, 신축이음 유간조절장치 이탈, 흡음재 탈락, 후타재 균열(폭 0.1~0.2mm), 난간 균열(폭 0.1~0.3mm) 및 균열부 백태, 파손, 배수관 수평지지대 탈락, 연결재 및 연결고리 탈락, 점검계단 하부 토사유실 및 공동, 파손, 방음벽 변형 및 파손 등이며, 바닥판하면, 교대 및 교각 일부 구간 균열(폭 0.1~0.3mm), 주형 내부 우수유입흔적, 교면포장 라벨링 및 패임, 배수관 수평지지대 탈락 및 변형 등이 추가 발생된 것으로 확인되었다. 상기 손상은 초기 건조수축 및 온도변화, 공용 년수 증가에 따른 노후화, 공용중 사용하중에 의한 영향 등 일반적으로 발생 가능한 손상들이며, 시설물에 영향을 미치는 수준은 아니나, 내구성 확보 차원의 적절한 보수 및 정비가 필요하다.

특히, 공용중 중점적으로 관리가 필요한 사항으로 폭 0.2mm 이상 균열에 대한 보수 후 손상의 진전여부에 대한 지속적인 점검이 필요하며, 전회차 점검시 신축이음 하부 누수 구간(하 A2)의 경우 현재 특이 사항은 발견되지 않았으나, 주의관찰을 통한 추가 손상여부 점검이 요구된다.

책임기술자 : 유 근 무 (서명)

가. 정밀점검 외관조사 결과 기본사항

1) 낙동대교(상행선)

상태평가 결과 및 보수·보강				상태평가 결과 : B
결함발생 부재		상태 평가 결과	결함 종류	보수·보강(안)
상 부 구 조	바 닥 판	a	상태양호	-
	주 형	b	내·외부 도장손상 내부 이물질퇴적	도장보수공법 정비
	가로보	b	도장손상	도장보수공법
하 부 구 조	교 대	b	균열(0.3mm 미만)	표면처리공법
	교 각	c	균열(0.3mm 이상)	수지주입공법
교량받침		b	무수축물탈 균열(0.3mm 미만) 받침콘크리트 파손	표면처리공법 단면보수공법
기 타 부 재	교면포장	b	라벨링 패임	주의관찰 아스콘 팻칭
	신축이음	c	하부 유간조절장치 이탈	정비
	난 간	c	균열(0.3mm 이상)	수지주입공법
	배수시설	c	배수관 지지대 탈락 배수관 연결재 탈락 배수관 연결고리 탈락	정비 정비 정비

2) 낙동대교(하행선)

상태평가 결과 및 보수·보강				상태평가 결과 : B
결합발생 부재		상태 평가 결과	결합 종류	보수·보강(안)
상 부 구 조	바 닥 판	a	상태양호	-
	주 형	b	내·외부 도장손상 내부 우수유입흔적	도장보수공법 주의관찰
	가로보	b	도장손상	도장보수공법
하 부 구 조	교 대	b	균열(0.3mm 미만) 백태	표면처리공법 표면처리공법
	교 각	b	균열(0.3mm 미만)	표면처리공법
교량받침		b	받침콘크리트 재료분리 받침콘크리트 들뜸 볼트 녹발생	단면보수공법 단면보수공법 도장보수공법
기 타 부 재	교면포장	b	라벨링 패임	주의관찰 아스콘 팻칭
	신축이음	b	후타재 균열(0.3mm 미만) 하부 흡음재 탈락	표면처리공법 정비
	난 간	c	균열(0.3mm 이상)	수지주입공법
	배수시설	c	배수관 지지대 탈락	정비

나. 안전성평가 결과

안전성평가 수행 부재	해석방법	안전성평가 결과 요약	안전율	안전성평가 결과
		해당사항 없음		

다. 내진성능 검토 수행 여부

검토대상부재	설계적용여부	결과	검토결과 요약
교량받침	적용	검토	-하중적용(지진시) 수평하중(교축방향, 교축직각방향)하중 고려하여 설계됨(받침종류 : LRB 적용) -연단거리 및 최소지지길이 검토시 내진1등급 교량기준 적용
교대, 교각	적용	검토	-교대 토압적용시 Mononobe-Okabe 토압계수 사용 -교각 검토시 탄성범위에 있으며, 기둥은 항복하지 않는 것으로 설계됨

라. 현장시험

1) 낙동대교(상행선)

시험명	시험 부위	시험결과	책임기술자 의견
콘크리트 반발경도	S1~S18	27.7~29.8MPa	설계기준강도 27MPa를 상회하며 전반적으로 양호한 상태임
	A1, A2 P1~P17	24.4~27.6MPa	설계기준강도 24MPa를 상회하며 전반적으로 양호한 상태임
콘크리트 탄산화	S2, S3, S5	3~4mm	철근피복두께(40mm)와 비교시 문제가 없는 상태임
	A2, P11, P12	5~9mm	철근피복두께(100mm)와 비교시 문제가 없는 상태임

2) 낙동대교(하행선)

시험명	시험 부위	시험결과	책임기술자 의견
콘크리트 반발경도	S1~S15	27.9~29.9MPa	설계기준강도 27MPa를 상회하며 전반적으로 양호한 상태임
	A1, A2 P1~P14	24.8~27.8MPa	설계기준강도 24MPa를 상회하며 전반적으로 양호한 상태임
콘크리트 탄산화	S2, S3, S5	5~6mm	철근피복두께(40mm)와 비교시 문제가 없는 상태임
	A2, P11, P12	5~8mm	철근피복두께(100mm)와 비교시 문제가 없는 상태임

5.5 삼랑진IC2교

1. 기본현황

가. 일반현황					
용역명	신대구부산고속도로 1,2종 시설물 정밀점검	점검기간	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31		
관리주체명	신대구부산고속도로(주)	대표자	장동규		
공동수급	독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분	도로	종류	도로교량	종별	1종
준공일	2006년 2월 10일	점검금액 (천원)	3,121	안전등급	B
시설물위치	밀양시 삼랑진읍 송지리	시설물규모	연장 130.0m, 폭 8.5m, 차선 2		
나. 점검 실시결과 현황					
중대결함	해당사항 없음				
점검 주요 결과	- 바닥판하면 균열(폭0.1~0.3mm), 백태 - 주형 내부 이물질퇴적, 우수유입 - 가로보 도장손상 - 교대 및 교각 균열(폭0.1~0.3mm), 백태, 체수 및 누수흔적 - 교량받침 Plate 녹발생, 받침콘크리트 균열(폭0.3mm미만) - 교면포장 라벨링, 패임 - 신축이음 본체 이물질퇴적, 후타재 균열(폭 0.1~0.2mm), 접속부 이격 - 난간 균열(폭0.1~0.3mm), 백태 - 점검계단 침하 및 공동, 법면 침하				
주요 보수·보강	- 표면처리, 수지주입, 단면복구, 도장보수, 아스콘 재포장				
다. 책임(참여)기술자 현황 [자세한 내용은 참여기술진 참조]					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
과업책임기술자 (업무총괄)	유근무	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31		특급	
분야별책임 기술자(사면,옹벽)	김영진	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31		특급	
분야별책임 기술자(교량,터널)	임형준	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31		특급	
현장조사 및 보고서 작성	인승철	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31		고급	
라. 참고사항					
- 차기 점검시 중점 점검부위 : 균열(폭 0.2mm이상) 및 보수부 재균열 부위에 대한 손상의 진전여부 확인					

2. 결과 요약

책임기술자 종합의견

2013년 하반기 정밀점검 결과, 전반적인 삼랑진IC2교의 상태는 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인 “B” 등급의 상태로서, 일부 기존 손상에 대한 보수가 실시된 것으로 조사되었다.

주된 손상은 바닥판하면 균열(폭 0.1~0.3mm), 주형 내부 이물질 퇴적 및 우수유입 흔적, 가로보 및 세로보 국부적 도장손상, 교대 및 교각 균열(폭 0.1~0.3mm), 누수 흔적, 받침콘크리트 균열(폭 0.2mm), Plate 녹발생, 난간 균열(폭 0.1~0.3mm) 및 백태 등이며, 일부 구간 교각 균열(폭 0.2~0.3mm), 보수부 재균열 등의 추가 손상이 발생된 것으로 조사되었다. 상기 손상은 건조수축, 공용 년수 증가에 따른 노후화, 기존 보수부 시공미흡 등에 의한 열화현상으로서, 공용중 발생 가능한 일반적인 손상들이나, 내구성 확보 차원의 적절한 보수가 필요하며, 특히, 공용중 중점적인 관리가 필요한 현황으로서, 일부 교각에 발생한 폭 0.2mm이상 균열 및 보수부 재균열의 경우 적절한 보수 후 지속적인 손상의 진전여부에 대한 지속적인 주의관찰이 필요한 것으로 판단된다.

책임기술자 : 유 근 무 (서명)

가. 정밀점검 외관조사 결과 기본사항

1) 삼랑진IC2교

상태평가 결과 및 보수·보강				상태평가 결과 : B
결함발생 부재		상태 평가 결과	결함 종류	보수·보강(안)
상 부 구 조	바 닥 판	c	균열(0.3mm 이상)	수지주입공법
	주 형	b	이물질퇴적 우수유입흔적	정비 주의관찰
	가로보	b	도장손상	도장보수공법
하 부 구 조	교 대	b	균열(0.3mm 미만) 백태	표면처리공법 표면처리공법
	교 각	c	균열(0.3mm 이상)	수지주입공법
교량받침		b	받침콘크리트 균열(0.3mm 미만) Plate 녹발생	표면처리공법 도장보수공법
기 타 부 재	교면포장	b	라벨링 패임	주의관찰 아스콘 팻칭
	신축이음	b	접속부 이격 및 단차 이물질퇴적	주의관찰 정비
	난 간	c	균열(0.3mm 이상)	수지주입공법
	배수시설	b	배수구 이물질퇴적	정비

나. 안전성평가 결과

안전성평가 수행 부재	해석방법	안전성평가 결과 요약	안전율	안전성평가 결과
거더		해당사항 없음		

다. 내진성능 검토 수행 여부

검토대상부재	설계적용여부	결 과	검토결과 요약
받침장치	적용	검토	가속도계수 $A=0.154$ 를 적용한 내진1등급 복합모드 스펙트럼 해석 포트받침 적용
교대, 교각	적용	검토	

라. 현장시험

1) 삼량진IC2교

시험명	시험 부위	시험결과	책임기술자 의견
콘크리트 반발경도	S1~S3	27.7~28.7MPa	설계기준강도 27MPa를 상회하며 전반적으로 양호한 상태임
	A1, A2, P2	25.7~26.9MPa	설계기준강도 24MPa를 상회하며 전반적으로 양호한 상태임
콘크리트 탄산화	S1, S3	5~7mm	철근피복두께(40mm)와 비교시 문제가 없는 상태임
	A1, A2 P1, P2	13~17mm	철근피복두께(100mm)와 비교시 문제가 없는 상태임

5.6 삼랑진IC1교

1. 기본현황

가. 일반현황									
용역명	신대구부산고속도로 1,2종 시설물 정밀점검		점검기간		2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31				
관리주체명	신대구부산고속도로(주)		대표자		장동규				
공동수급	독자수행 100%		계약방법		일반경쟁				
시설물구분	도로		종류		도로교량		종별	1종	
준공일	2006년 2월 10일		점검금액 (천원)		상행	3,758	안전 등급	상행	B
					하행	4,312		하행	B
시설물위치	경남 밀양시 삼랑진읍 송지리		시설물규모		상행	연장 130.0m, 폭 12.6m, 차선 2			
					하행	연장 130.0m, 폭 16.2m, 차선 2			
나. 점검 실시결과 현황									
중대결함		해당사항 없음							
점검 주요 결과		- 바닥판하면 균열(폭0.3mm미만), 백태 - 교대 및 교각 균열(폭0.3mm미만), 체수 및 누수흔적, 백태, 표면균열, 그을음 - 교량받침 무수축물탈 및 받침콘크리트 균열(폭0.3mm미만), Plate 및 고정볼트 녹발생 - 교면포장 라벨링, 패임 - 본체 이물질퇴적, 하부 누수(상·하 A2측), 후타재 균열(폭 0.2~0.5mm), 접속부 이격 및 단차 - 난간 균열(폭 0.2~1.0mm), 백태 - 배수관 연결재 탈락, 배수구 그레이팅 망실 - 법면 침하, 배수측구 침하 및 이격							
주요 보수·보강		- 표면처리, 수지주입, 단면복구, 도장보수, 아스콘 재포장, 배수관 정비							
다. 책임(참여)기술자 현황 [자세한 내용은 참여기술진 참조]									
구분		성명	과업 참여기간			기술등급			
과업책임기술자 (업무총괄)		유근무	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31			특급			
분야별책임 기술자(사면,옹벽)		김영진	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31			특급			
분야별책임 기술자(교량,터널)		임형준	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31			특급			
현장조사 및 보고서 작성		인승철	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31			고급			
라. 참고사항									
- 차기 점검시 중점 점검부위 : 균열(폭 0.2mm이상) 부위에 대한 손상의 진전여부, 신축이음 하부 누수구간 부위에 대한 손상의 진전여부 확인									

2. 결과 요약

책임기술자 종합의견

2013년 하반기 정밀점검 결과, 전반적인 삼랑진IC1교의 상태는 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인 “B” 등급의 상태로서, 일부 기존 손상에 대한 보수가 실시된 것으로 조사되었다.

주된 손상은 바닥판하면 건조수축 균열(폭 0.1~0.2mm), 캔틸레버부 균열 및 백태, 교대 및 교각 균열(폭 0.1~0.2mm), 누수 및 체수흔적, 보수부 재균열, 무수축물탈 및 받침콘크리트 균열, 교면포장 라벨링, 패임, 신축이음 본체 이물질 퇴적, 후타재 균열(폭 0.2~0.5mm), 난간 균열(폭 0.1~1.0mm), 배수관 연결재 탈락, 점검계단 파손 및 하부 공동, 배수측구 침하 및 이격 등이며, 교대 및 교각 균열(폭 0.2mm), 교량받침 고정볼트 및 Plate 녹, 무수축물탈 및 받침콘크리트 균열(폭 0.1~0.2mm), 교면포장 보수부 재손상(패임) 등이 추가 발생한 것으로 확인되었다. 상기 손상은 초기 건조수축 및 온도변화, 공용 년수 증가에 따른 노후화, 공용중 사용하중에 의한 영향 등 일반적으로 발생 가능한 손상들이며, 시설물에 영향을 미치는 수준은 아니나, 내구성 확보 차원의 적절한 보수 및 정비가 필요하다.

특히, 공용중 중점적으로 관리가 필요한 사항으로 폭 0.2mm 이상 균열에 대한 보수 후 손상의 진전여부에 대한 지속적인 점검이 필요하며, 전회차 점검시 신축이음 하부 누수 구간의 경우 현재 특이 사항은 발견되지 않았으나, 주의관찰을 통한 추가 손상여부 점검이 요구된다.

책임기술자 : 유 근 무 (서명)

가. 정밀점검 외관조사 결과 기본사항

1) 삼랑진IC1교(상행선)

상태평가 결과 및 보수·보강				상태평가 결과 : B
결함발생 부재		상태 평가 결과	결함 종류	보수·보강(안)
상 부 구 조	바 닥 판	b	균열(0.3mm 미만)	표면처리공법
	주 형	a	상태양호	-
	가로보	a	상태양호	-
하 부 구 조	교 대	b	균열(0.3mm 미만) 체수 및 누수흔적	표면처리공법 표면처리공법
	교 각	b	균열(0.3mm 미만)	표면처리공법
교량받침		b	받침콘크리트 균열(0.3mm 미만) Plate 및 볼트 녹발생	표면처리공법 도장보수공법
기 타 부 재	교면포장	b	라벨링 패임	주의관찰 아스콘 팻칭
	신축이음	b	접속부 이격 및 단차 이물질퇴적	주의관찰 정비
	난 간	c	균열(0.3mm 이상)	수지주입공법
	배수시설	a	상태양호	-

2) 삼랑진IC1교(하행선)

상태평가 결과 및 보수·보강				상태평가 결과 : B
결함발생 부재		상태 평가 결과	결함 종류	보수·보강(안)
상 부 구 조	바 닥 판	b	백태	표면처리공법
	주 형	a	상태양호	-
	가로보	a	상태양호	-
하 부 구 조	교 대	b	균열(0.3mm 미만) 체수 및 누수흔적	표면처리공법 표면처리공법
	교 각	b	균열(0.3mm 미만) 표면균열	표면처리공법 표면처리공법
교량받침		b	받침콘크리트 균열(0.3mm 미만)	표면처리공법
기 타 부 재	교면포장	b	라벨링	주의관찰
	신축이음	b	접속부 이격 이물질퇴적	주의관찰 정비
	난 간	c	균열(0.3mm 이상)	수지주입공법
	배수시설	c	배수관 연결재 탈락	정비

나. 안전성평가 결과

안전성평가 수행 부재	해석방법	안전성평가 결과 요약	안전율	안전성평가 결과
거더		해당사항 없음		

다. 내진성능 검토 수행 여부

검토대상부재	설계적용여부	결 과	검토결과 요약
받침장치	적용	검토	가속도계수 $A=0.154$ 를 적용한 내진1등급 복합모드 스펙트럼 해석 포트받침 적용
교대, 교각	적용	검토	

라. 현장시험

1) 삼랑진IC1교(상행선)

시험명	시험 부위	시험결과	책임기술자 의견
콘크리트 반발경도	S1~S3	27.7~29.1MPa	설계기준강도 27MPa를 상회하며 전반적으로 양호한 상태임
	A1, A2, P2	25.5~26.4MPa	설계기준강도 24MPa를 상회하며 전반적으로 양호한 상태임
콘크리트 탄산화	S1, S3	7~8mm	철근피복두께(40mm)와 비교시 문제가 없는 상태임
	A1, A2 P1, P2	16~22mm	철근피복두께(100mm)와 비교시 문제가 없는 상태임

2) 삼랑진IC1교(하행선)

시험명	시험 부위	시험결과	책임기술자 의견
콘크리트 반발경도	S1~S3	27.2~28.4MPa	설계기준강도 27MPa를 상회하며 전반적으로 양호한 상태임
	A1, A2, P2	24.9~26.5MPa	설계기준강도 24MPa를 상회하며 전반적으로 양호한 상태임
콘크리트 탄산화	S1, S3	5~8mm	철근피복두께(40mm)와 비교시 문제가 없는 상태임
	A1, A2 P1, P2	12~19mm	철근피복두께(100mm)와 비교시 문제가 없는 상태임

5.7 용산터널

1. 기본현황

가. 일반현황									
용역명	신대구부산고속도로 1,2종 시설물 정밀점검	점검기간	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31						
관리주체명	신대구부산고속도로(주)	대표자	장동규						
공동수급	독자수행 100%	계약방법	일반경쟁						
시설물구분	도로	종류	도로터널		종별	2종			
준공일	2006년 2월 10일	점검금액 (천원)	상행	7,030	안전 등급	상행	A		
			하행	7,030		하행	A		
시설물위치	경상남도 김해시 상동면 여차리	시설물규모	상행	연장 50m, 폭 11.4m, 높이 8.5m, 2차선					
			하행	연장 50m, 폭 11.4m, 높이 8.5m, 2차선					
나. 점검 실시결과 현황									
중대결함									
점검 주요 결과	- 갭문부 콘크리트 문양콘크리트 탈락 - 슬래브하면 균열(폭0.1~0.2mm) - 포장부 포트홀 및 갓길 균열								
주요 보수·보강	- 균열부 표면처리공법, 단면보수								
다. 책임(참여)기술자 현황 [자세한 내용은 참여기술진 참조]									
구분	성명	과업 참여기간				기술등급			
과업책임기술자 (업무총괄)	유근무	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31				특급			
분야별책임기술자 (사면,옹벽)	김영진	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31				특급			
분야별책임기술자 (교량,터널)	임형준	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31				특급			
현장조사 및 보고서 작성	인승철	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31				고급			
라. 참고사항									
- 차기 점검시 중점 점검부위 : 슬래브하면 균열 및 백태 진전여부									

2. 결과 요약

책임기술자 종합의견	
용산터널에 대한 정밀점검 결과, 본 시설물은 기문제점이 없는 최상의 상태인 “A” 등급의 우수한 상태로 평가되었다. 금회 조사시, 갱문 및 슬래브하면에 균열, 백태, 결로, 들뜸에 대해 보수를 실시하였고, 양호한 상태이다. 주요현황으로는 면벽부 문양콘크리트탈락, 슬래브하면 균열, 포장부 아스콘 및 갓길 균열 등이 발생한 상태이다. 기 발생한 손상현황에 대해서는 내구성 확보를 위한 보수가 필요하다.	
책임기술자 : 유 근 무 (서명)	

가. 정밀점검 외관조사 결과 기본사항

1) 용산터널(상행선)

상태평가 결과 및 보수·보강				상태평가 결과 : A
결함발생 부재		상태 평가	결함 종류	보수·보강(안)
갱 문 부	시 점	-	콘크리트 박락	단면보수공법
슬 래 브	S1~S8	a	균열(0.1~0.2mm)	표면처리공법
벽 체 부	S1~S8	a	양호	-
포 장 부	S1~S8	-	균열	패칭공법 단면보수공법

2) 용산터널(하행선)

상태평가 결과 및 보수·보강				상태평가 결과 : A
결함발생 부재		상태 평가	결함 종류	보수·보강(안)
갱 문 부	시 점	-	콘크리트 박락	단면보수공법
슬 래 브	S1~S8	a	균열(0.1~0.2mm)	표면처리공법
벽 체 부	S1~S8	a	양호	-
포 장 부	S1~S8	-	균열	패칭공법 단면보수공법

나. 안전성평가 결과

안전성평가 수행 부재	해석방법	안전성평가 결과 요약	안전율	안전성평가 결과
		해당사항 없음		

다. 내진성능 검토 수행 여부

검토대상부재	설계적용여부	결 과	검토결과 요약
			해당사항 없음

라. 현장시험

시험명	시험 부위	시험결과	책임기술자 의견
콘 크 리 트 반발경도	[상행선 : 1개소] S-8 [하행선 : 1개소] S-1	콘크리트라이닝 [28.4~28.7MPa]	설계기준강도 24MPa를 상회하며 양호한 상태임
콘 크 리 트 탄산화	[상행선 : 2개소] S-1,8 [하행선 : 2개소] S-1,2	3~4mm	철근피복두께(50mm)와 비교시 문제가 없는 상태임

5.8 무척산터널

1. 기본현황

가. 일반현황							
용역명	신대구부산고속도로 1,2종 시설물 정밀점검	점검기간	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31				
관리주체명	신대구부산고속도로(주)	대표자	장동규				
공동수급	독자수행 100%	계약방법	일반경쟁				
시설물구분	도로	종류	도로터널		종별	1종	
준공일	2006년 2월 10일	점검금액 (천원)	상행	6,279	안전 등급	상행	A
			하행	6,319		하행	A
시설물위치	경상남도 김해시 상동면 여차리 - 생림면 안양리	시설물규모	상행	연장2,010m, 폭10.6m, 높이7.6m, 2차선			
			하행	연장2,030m, 폭10.6m, 높이7.6m, 2차선			
나. 점검 실시결과 현황							
중대결함							
점검 주요 결과	- 갭문 마구리면 균열 - 천정부 중·횡방향 균열 및 균열보수부 재균열, 표면균열 - 측벽부 균열 및 타일파손, 누수흔적, 조인트부 들뜸 및 박락 - 공동구 내부 균열, 누수 및 백태, 공동구 덮개 파손 및 측면 타일탈락 - 포장부 균열, 스폴링 및 스켈링 - 신호기 및 표지판 접합부 라이닝 균열, Jet-Fan 녹발생 - 시·중점측 사면 표층유실 및 세굴, 녹생토 유실, 뜯돌, 배수로 균열						
주요 보수·보강	- 균열부 주입보수공법, 단면보수, 재도장, 정비						
다. 책임(참여)기술자 현황 [자세한 내용은 참여기술진 참조]							
구분	성명	과업 참여기간			기술등급		
과업책임기술자 (업무총괄)	유근무	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31			특 급		
분야별책임기술자 (사면,옹벽)	김영진	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31			특 급		
분야별책임기술자 (교량,터널)	임형준	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31			특 급		
현장조사 및 보고서 작성	인승철	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31			고 급		
라. 참고사항							
- 차기 점검시 중점 점검부위 : 천정부 중·횡방향 균열 및 균열보수부 재균열, 조인트부 들뜸, 신호기 및 표지판 접합부 라이닝 균열, Jet-Fan 녹발생, 시·중점측 사면 손상부 진전여부							

2. 결과 요약

책임기술자 종합의견

무척산터널에 대한 정밀점검 결과, 본 시설물은 문제점이 없는 최상의 상태인 “A” 등급의 우수한 상태로 평가되었다. 급회 조사시, 라이닝에 균열 및 들뜸에 대해 일부 보수가 실시되었고, 양호한 상태이다. 주요현황으로는 갭문 마구리면 균열, 라이닝부에 균열 및 보수부 재균열, 표면균열, 측벽부 타일균열 및 파손, 조인트부 들뜸, 공동구 내부 균열, 누수, 등파손, 공동구 덮개 파손, 포장부 균열, 스케링, 스폐링, 사면부 뜬돌 및 이완암, 절리부 누수, 녹생토유실 및 세굴, 표층유실, 배수로 균열, 숏크리트 파손실 등이 발생한 상태이다. 기 발생한 손상현황에 대해서는 내구성 확보를 위한 보수가 필요하며, 시·중점부 사면에 기 발생한 세굴 및 표층유실은 추가 손상의 우려가 있으므로 표면보호공 등의 조치가 요망된다.

책임기술자 : 유 근 무 (서명)

가. 정밀점검 외관조사 결과 기본사항

1) 무척산터널(상행선)

상태평가 결과 및 보수·보강				상태평가 결과 : A
결함발생 부재		상태평가 결과	결함 종류	보수·보강(안)
라이닝	철근구간	a	균열, 들뜸	주입 및 표면보수 단면보수공법
	무근구간	a	균열, 들뜸	주입 및 표면보수 단면보수공법
주변 상태	공 동 구	0.5	파손	단면보수공법
	지반상태	1	풍화 변질	주의관찰
기타	포 장 부	-	균열, 스케링, 스폐링, 파단	실링, 단면보수공법
	부대시설	-	트레이 변형, Jet-Fan 녹발생	정비 및 채도장
	시·중점측 사 면 부	-	표층유실, 세굴, 녹생토 유실, 뜬돌, 배수로 균열	균열보수, 식생공, 주의관찰

2) 무척산터널(하행선)

상태평가 결과 및 보수·보강				상태평가 결과 : A
결함발생 부재		상태 평가 결과	결함 종류	보수·보강(안)
라이닝	철근구간	a	균열, 들뜸	주입 및 표면보수 단면보수공법
	무근구간	a	균열, 들뜸	주입 및 표면보수 단면보수공법
주변 상태	공 동 구	0.5	파손	단면보수공법
	지반상태	1	풍화 변질	주의관찰
기타	포 장 부	-	균열, 스켈링, 스폴링, 파단	실링, 단면보수공법
	부대시설	-	트레이 변형, Jet-Fan 녹발생	정비 및 채도장
	시·종점측 사 면 부	-	표층유실, 세굴, 녹생토 유실, 뜯돌, 배수로 균열	균열보수, 식생공, 주의관찰

나. 안전성평가 결과

안전성평가 수행 부재	해석방법	안전성평가 결과 요약	안전율	안전성평가 결과
		해당사항 없음		

다. 내진성능 검토 수행 여부

검토대상부재	설계 적용여부	결 과	검토결과 요약
			해당사항 없음

라. 현장시험

시험명	시험 부위	시험결과	책임기술자 의견
콘 크 리 트 반발경도	[상행선 : 7개소] S-2,34,81,115,155,197,229 [하행선 : 7개소] S-2,36,78,113,151,185,232	콘크리트라이닝 [24.2~29.8MPa]	설계기준강도 24MPa를 상회하며 양호한 상태임
콘 크 리 트 탄산화	[상행선 : 4개소] S-2,8,155,229 [하행선 : 4개소] S-2,78,151,232	3~7mm	철근피복두께(50mm)와 비교시 문제가 없는 상태임

5.9 생림1터널

1. 기본현황

가. 일반현황								
용역명	신대구부산고속도로 1,2종 시설물 정밀점검	점검기간	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31					
관리주체명	신대구부산고속도로(주)	대표자	장동규					
공동수급	독자수행 100%	계약방법	일반경쟁					
시설물구분	도로	종류	도로터널		종별	2종		
준공일	2006년 2월 10일	점검금액 (천원)	상행	8,761	안전 등급	상행	A	
			하행	8,375		하행	A	
시설물위치	경상남도 김해시 생림면 안양리	시설물규모	상행	연장 292m, 폭 9.5m, 높이 7.6m, 2차선				
			하행	연장 240m, 폭 9.5m, 높이 7.6m, 2차선				
나. 점검 실시결과 현황								
중대결함								
점검 주요 결과	- 갭문 마감재 파손 및 용벽 균열 - 천정부 중·횡방향 균열 및 균열보수부 재균열, 표면균열, 표면불량 - 측벽부 표면균열, 타일균열 및 파손, 조인트부 콘크리트 들뜸 및 박락 - 공동구 덮개 파손, 포장부 스폐링 및 스켈링 - 시·중점측 사면 녹생토 유실 및 숏크리트 탈락, 전석							
주요 보수·보강	- 균열부 주입보수공법, 단면보수, 정비							
다. 책임(참여)기술자 현황 [자세한 내용은 참여기술진 참조]								
구분	성명	과업 참여기간			기술등급			
과업책임기술자 (업무총괄)	유근무	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31			특급			
분야별책임기술자 (사면,용벽)	김영진	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31			특급			
분야별책임기술자 (교량,터널)	임형준	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31			특급			
현장조사 및 보고서 작성	인승철	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31			고급			
라. 참고사항								
- 차기 점검시 중점 점검부위 : 천정부 중·횡방향 균열 및 균열보수부 재균열, 조인트부 들뜸, 시·중점측 사면 손상부 진전여부								

2. 결과 요약

책임기술자 종합의견	
생림1터널에 대한 정밀점검 결과, 본 시설물은 문제점이 없는 최상의 상태인 “A” 등급의 우수한 상태로 평가되었다. 주요현황으로는 갱문부 마감재 파손 및 접속부 옹벽 균열, 천정부 종·횡방향 균열 및 보수부 재균열, 측벽부 타일균열, 파손 및 상부 라이닝부에 표면균열, 조인트부 들뜸 및 박락, 공동구 덮개 파손, 포장부 스켈링 및 스폐링, 사면부 녹생토 유실 및 표층 유실, 숏크리트 파손, 전석 등이 발생한 상태이다. 기 발생한 손상현황에 대해서는 내구성 확보를 위한 보수가 필요하며, 조인트부 콘크리트 들뜸은 탈락시 통행차량의 안전사고 위험을 내포하고 있으므로 조속한 조치가 필요하다.	
책임기술자 : 유 근 무 (서명)	

가. 정밀점검 외관조사 결과 기본사항

1) 생림1터널(상행선)

상태평가 결과 및 보수·보강				상태평가 결과 : A
결함발생 부재		상태 평가 결과	결함 종류	보수·보강(안)
라이닝	철근구간	a	균열, 들뜸, 백태	주입 및 표면보수 단면보수공법
	무근구간	a	균열, 들뜸	주입 및 표면보수 단면보수공법
주변 상태	공 동 구	0.5	파손	단면보수공법
	지반상태	1	풍화 변질	주의관찰
	갱문상태	-	옹벽 균열, 마감재 파손	표면보수 및 정비
기타	포 장 부	-	스켈링, 스폐링	단면보수공법
	부대시설	-	타일파손	정비 및 교체
	사·중점측 사 면 부	-	녹생토 유실, 숏크리트 파손	단면보수공법 식생공, 주의관찰

2) 생림1터널(하행선)

상태평가 결과 및 보수·보강				상태평가 결과 : A
결함발생 부재		상태 평가 결과	결함 종류	보수·보강(안)
라이닝	철근구간	a	균열, 들뜸	주입 및 표면보수 단면보수공법
	무근구간	a	균열, 들뜸	주입 및 표면보수 단면보수공법
주변 상태	공 동 구	0.5	파손	단면보수공법
	지반상태	1	풍화 변질	주의관찰
	갯문상태	-	옹벽 균열	표면보수공법
기타	포 장 부	-	스켈링, 스폐링	단면보수공법
	부대시설	-	타일파손	교 체
	시·종점측 사 면 부	-	녹생토유실, 숯크리트 파손	단면보수공법 식생공, 주의관찰

나. 안전성평가 결과

안전성평가 수행 부재	해석방법	안전성평가 결과 요약	안전율	안전성평가 결과
		해당사항 없음		

다. 내진성능 검토 수행 여부

검토대상부재	설계적용여부	결 과	검토결과 요약
			해당사항 없음

라. 현장시험

시험명	시험 부위	시험결과	책임기술자 의견
콘 크 리 트 반발경도	[상행선 : 2개소] S-2,35 [하행선 : 2개소] S-2,29	콘크리트라이닝 [24.0~26.3MPa]	설계기준강도 24MPa를 상회하며 양호한 상태임
콘 크 리 트 탄산화	[상행선 : 2개소] S-2,35 [하행선 : 2개소] S-2,29	6~8mm	철근피복두께(50mm)와 비교시 문제가 없는 상태임

5.10 생림2터널

1. 기본현황

가. 일반현황									
용역명	신대구부산고속도로 1,2종 시설물 정밀점검	점검기간	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31						
관리주체명	신대구부산고속도로(주)	대표자	장동규						
공동수급	독자수행 100%	계약방법	일반경쟁						
시설물구분	도로	종류	도로터널		종별	2종			
준공일	2006년 2월 10일	점검금액 (천원)	상행	10,350	안전 등급	상행	A		
			하행	10,145		하행	A		
시설물위치	경상남도 김해시 생림면 안양리	시설물규모	상행	연장 526m, 폭 9.5m, 높이 7.9m, 2차선					
			하행	연장 495m, 폭 9.5m, 높이 7.9m, 2차선					
나. 점검 실시결과 현황									
중대결함									
점검 주요 결과	- 갭문 마감재 파손 - 천정부 중·횡방향 균열 및 균열보수부 재균열 - 측벽부 수직균열 및 타일파손, 조인트부 콘크리트 들뜸 - 공동구 덮개 파손, 포장부 스폴링 및 스킨링, 균열, 배수시설 이물질 퇴적 - 시·중점측 사면 녹생토 유실, 표층유실, 숏크리트 파손, 누수, 수목								
주요 보수·보강	- 균열부 주입보수공법, 단면보수, 정비								
다. 책임(참여)기술자 현황 [자세한 내용은 참여기술진 참조]									
구분	성명	과업 참여기간			기술등급				
과업책임기술자 (업무총괄)	유근무	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31			특 급				
분야별책임기술자 (사면,옹벽)	김영진	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31			특 급				
분야별책임기술자 (교량,터널)	임형준	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31			특 급				
현장조사 및 보고서 작성	인승철	2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31			고 급				
라. 참고사항									
- 차기 점검시 중점 점검부위 : 천정부 중·횡방향 균열 및 균열보수부 재균열, 조인트부 들뜸, 시·중점측 사면 손상부 진전여부									

2. 결과 요약

책임기술자 종합의견	
생림2터널에 대한 정밀점검 결과, 본 시설물은 문제점이 없는 최상의 상태인 “A” 등급의 우수한 상태로 평가되었다. 급회 조사시, 라이닝 균열 및 들뜸 보수, 종점부 사면 점검계단 및 낮은울타리를 설치하였고, 현재 양호한 상태이다. 터널의 주요현황으로는 천정부 종·횡방향 균열 및 균열보수부 재균열, 측벽부 타일 균열, 파손 및 라이닝부 균열, 조인트부 들뜸, 공동구 덮개 파손, 포장부 스폐링, 스켈링 및 균열, 사면부 녹생토 유실 및 표층유실, 슛크리트 파손, 누수, 수목 등이 발생한 상태이다. 기 발생한 손상현황에 대해서는 내구성 확보를 위한 보수가 필요하며 시점부 사면에 발생한 표층유실 및 슛크리트 파손은 우수 유입에 의한 추가 손상 및 주행차량의 안전사고 위험성이 내포되어 있으므로 보수 및 정비가 요망된다.	
책임기술자 : 유 근 무 (서명)	

가. 정밀점검 외관조사 결과 기본사항

1) 생림2터널(상행선)

상태평가 결과 및 보수·보강				상태평가 결과 : A
결함발생 부재		상태 평가 결과	결함 종류	보수·보강(안)
라이닝	철근구간	a	균열, 들뜸	주입 및 표면보수 단면보수공법
	무근구간	a	균열, 들뜸	주입 및 표면보수 단면보수공법
주변 상태	공 동 구	0.5	파손	단면보수공법
	지반상태	1	풍화 변질	주의관찰
기타	포 장 부	-	스켈링, 스폐링	단면보수공법
	부대시설	-	타일파손	교 체
	시·종점측 사 면 부	-	녹생토 및 표층유실, 배수로 공동, 스�크리트 파손, 절리부 누수	단면보수공법 식생공, 주의관찰

2) 생립2터널(하행선)

상태평가 결과 및 보수·보강				상태평가 결과 : A
결함발생 부재		상태 평가 결과	결함 종류	보수·보강(안)
라이닝	철근구간	a	균열	주입 및 표면보수
	무근구간	a	균열, 들뜸	주입 및 표면보수 단면보수공법
주변 상태	공 동 구	0.5	파손	단면보수공법
	지반상태	1	풍화 변질	주의관찰
기타	포 장 부	-	스켈링, 스폐링	단면보수공법
	부대시설	-	타일파손	교 체
	시·중점측 사 면 부	-	녹생토 및 표층유실, 배수로 공동, 숏크리트 파손, 절리부 누수	단면보수공법 식생공, 주의관찰

나. 안전성평가 결과

안전성평가 수행 부재	해석방법	안전성평가 결과 요약	안전율	안전성평가 결과
		해당사항 없음		

다. 내진성능 검토 수행 여부

검토대상부재	설계 적용여부	결 과	검토결과 요약
			해당사항 없음

라. 현장시험

시험명	시험 부위	시험결과	책임기술자 의견
콘 크 리 트 반발경도	[상행선 : 2개소] S-2,60 [하행선 : 2개소] S-2,56	콘크리트라이닝 [24.3~30.1MPa]	설계기준강도 24MPa를 상회하며 양호한 상태임
콘 크 리 트 탄산화	[상행선 : 2개소] S-2,60 [하행선 : 2개소] S-2,56	6~7mm	철근피복두께(50mm)와 비교시 문제가 없는 상태임

1. 기본현황

– xlvii –

2. 결과 요약

책임기술자 종합의견
콘크리트옹벽(9공구)에 대한 정밀점검 결과, 우수한 상태인 “A” 등급으로 평가되었다. 콘크리트옹벽은 전반적으로 침하, 전도, 활동 및 상부 성토부 등 옹벽의 안전성에 영향을 미치는 손상은 없는 양호한 상태이다. 전면부 일부에서 콘크리트 박락, 들뜸이 발생하였다. 옹벽상단 도수로의 길이부족으로 인해 콘크리트 표면에 변색된 손상이 발생하였는데, 이는 전회와 비교 시 진전은 미미하나, 향후 콘크리트 내구성에 영향을 미칠 수 있으므로, 배수유도, 단면보수 등의 조치가 요망된다. 책임기술자 : 유 근 무 (서명)

가. 정밀점검 외관조사 결과 기본사항

1) 콘크리트옹벽(9공구)

상태평가 결과 및 보수·보강			상태평가 결과 : A
결함발생 부재	상태 평가 결과	결함 종류	보수·보강(안)
SPAN 1	a	콘크리트 박락	단면보수공법
SPAN 2	a	콘크리트 들뜸	단면보수공법
SPAN 10	a	표면변색	유도배수

나. 안전성평가 결과

안전성평가 수행 부재	해석방법	안전성평가 결과 요약	안전율	안전성평가 결과
		해당사항 없음		

다. 내진성능 검토 수행 여부

검토대상부재	설계적용여부	결 과	검토결과 요약
	해당사항 없음		

라. 현장시험

1) 콘크리트옹벽

시험명	시험 부위	시험결과	책임기술자 의견
콘크리트 반발경도	SPAN 1,4,10,15	24.4~25.6MPa	설계기준강도 40MPa를 상회하며 전반적으로 양호한 상태임
콘크리트 탄산화	SPAN 1,10,15	4~5mm	철근피복두께와 비교시 문제가 없는 상태임

목 차

제 1 편 공통편

제 1 장 서론	2
1.1 과업의 목적	3
1.2 과업의 범위 및 내용	3
1.3 과업대상 시설물 개요	4
1.4 과업수행 흐름도	5
1.5 과업수행 장비 및 시설물 기호의 정의	8
1.6 과업수행일정	10
제 2 장 외관조사 개요	11
2.1 교량 외관조사 요령	12
2.2 교량 부재별 점검항목 및 상태평가 기준	14
2.3 터널 외관조사 요령	36
2.4 터널의 점검항목 및 상태평가 기준	37
2.5 옹벽의 상태평가 기준	43
제 3 장 내구성조사 개요	51
3.1 내구성조사 개요	52
3.2 내구성조사 및 결과분석 방법	52
제 4 장 보수공법 및 유지관리방안	57
4.1 보수공법 개요	58
4.2 보수공법	58
4.3 유지관리방안	69

제 2 편 시설물편

1. 용산교	73
2. 안양1교	149
3. 안양3교	193
4. 낙동대교	244
5. 삼랑진IC2교	306
6. 삼랑진IC1교	344
7. 용산터널	390
8. 무척산터널	414
9. 생림1터널	462
10. 생림2터널	499
11. 콘크리트 옹벽(9공구)	539

부 록 I	560
-------------	-----

1. 사진첩
2. 과업지시서
3. 과업수행계획서
4. 시설물관리대장 사본
5. 상태평가 결과 자료
6. 콘크리트 비파괴강도 자료

부 록 II (별책)

1. 외관조사망도
2. 손상현황 사진첩

제 1 편 공통편

제1장 서 론

제2장 외관조사 개요

제3장 내구성조사 개요

제4장 보수공법 및 유지관리방안

제 1 장 서 론

1.1 과업의 목적

1.2 과업의 범위 및 내용

1.3 과업대상 시설물 개요

1.4 과업수행 흐름도

1.5 과업수행 장비 및 시설물 기호의 정의

1.6 과업수행일정

제 1 장 서론

1.1 과업의 목적

본 용역은 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조 규정에 의한 안전점검으로서 시설물의 현 상태를 정확히 판단하고 이전에 기록된 상태로부터 변화를 확인하며 구조물 현재의 사용요건을 확인하는데 목적이 있으며

- 1) 시설물에 대한 외관상태 및 안전성을 확인하고
- 2) 시설물의 변화상태에 대한 지속적인 기록의 제공
- 3) 시설물의 안전성 확보 및 합리적인 유지관리를 할 수 있도록 하기 위함.

1.2 과업의 범위 및 내용

1) 자료수집 및 분석

- ① 설계도서(중·평면도, 단면도, 구조물도, 구조계산서, 공사시방서등)
- ② 시설물 관리대장
- ③ 공사기록(시공관련 자료)
- ④ 이전 안전점검 자료
- ⑤ 보수·보강 공사 자료
- ⑥ 부대시설물 및 기타 환경조건 등

2) 현장조사 및 시험

- ① 시설물의 외관조사 및 외관조사망도 작성
- ② 시설물의 재료시험
 - 콘크리트 비파괴강도(반발경도시험)
 - 콘크리트 탄산화 깊이측정

3) 결과분석 및 상태평가

- ① 외관조사 및 재료시험 결과분석
- ② 부재에 대한 상태평가

- ③ 시설물 전체의 상태평가등급 산정
- ④ 문제부위 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가등급에 대한 책임기술자 소견

4) 보수·보강 방안 및 유지관리방안 제시

- ① 시설물의 손상항목에 대한 보수·보강 방안 제시(필요시)
- ② 시설물의 유지관리 및 점검 또는 진단시 중점 착안사항 제시

5) 종합보고서 작성


1.3 과업대상 시설물 개요

순번	교량명	위치	연장(m)	교폭(m)	경간수	최대 경간장(m)	상부형식	준공 년도	비고
1	용산교	상동면 여차리	720	24.3	24	30	PSC BEAM	2005	1종
2	안양1교	생림면 안양리	120	25.2	4	30	PSC BEAM	2006	2종
3	안양3교	생림면 안양리	210	20.4	7	30	PSC BEAM	2006	2종
4	낙동대교	생림면 안양리	1,148(상) 988(하)	12.6	18(상) 15(하)	70	ST BOX	2006	1종
5	삼랑진IC 2교	삼랑진읍 송지리	130	8.5	3	50	ST BOX	2006	1종
6	삼랑진IC 1교	삼랑진읍 송지리	130	16.2	3	50	ST BOX	2006	1종


순번	터널명	위치	연장(m)		개문형식		차선평 (m)	준공 년도	비고
			상행	하행	부산측	대구측			
7	용산터널	상동면 여차리	50	50	라멘식		7.2	2006	2종
8	무척산터널	상동면 여차리	2,010	2,030	면벽식	벨마우스	7.2	2006	1종
9	생림1터널	생림면 안양리	292	240	면벽식	면벽식	7.2	2006	2종
10	생림2터널	생림면 안양리	527	496	면벽식	면벽식	7.2	2006	2종

순번	옹벽명	위치	옹벽 전면부		형식	재료	준공 년도	비고
			연장(m)	높이(m)				
11	콘크리트옹벽 (9공구)	삼랑진읍 미전리	175.0	1.5~7.5	L형	철근 콘크리트	2006	2종


1.4 과업수행 흐름도

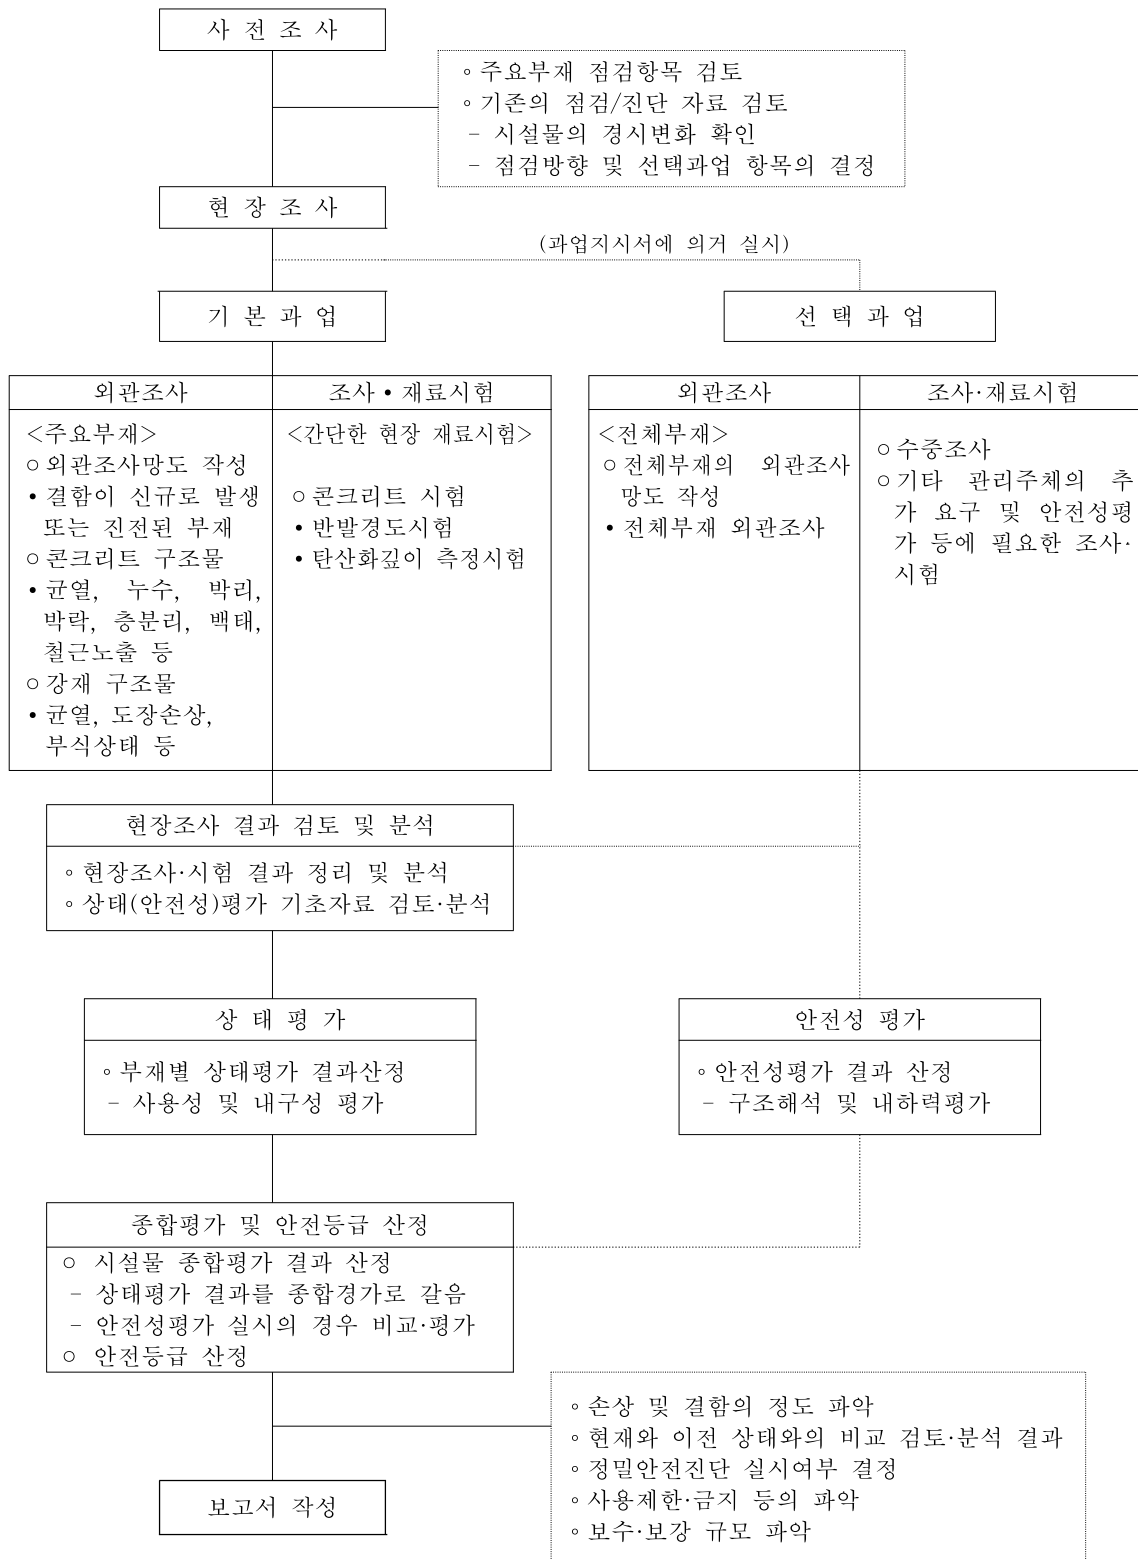

[그림 1.4.1] 교량 정밀점검 과업수행 흐름도

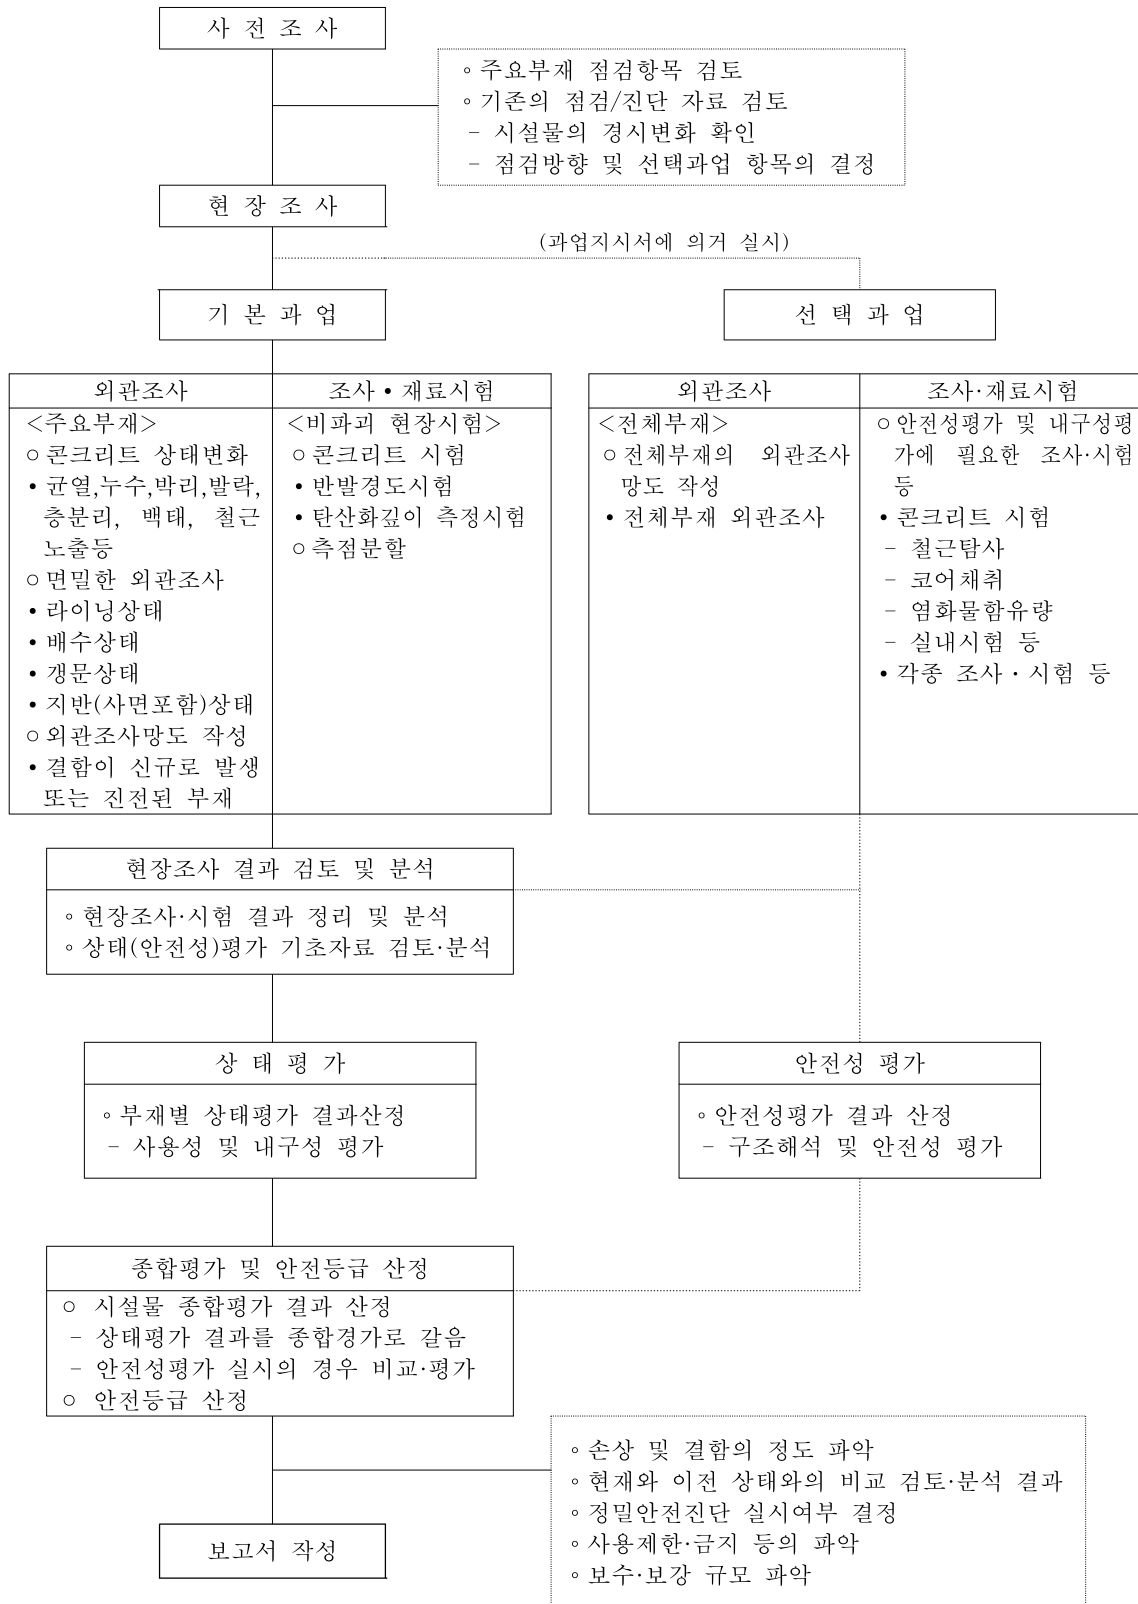

[그림 1.4.2] 터널 정밀점검 과업수행 흐름도

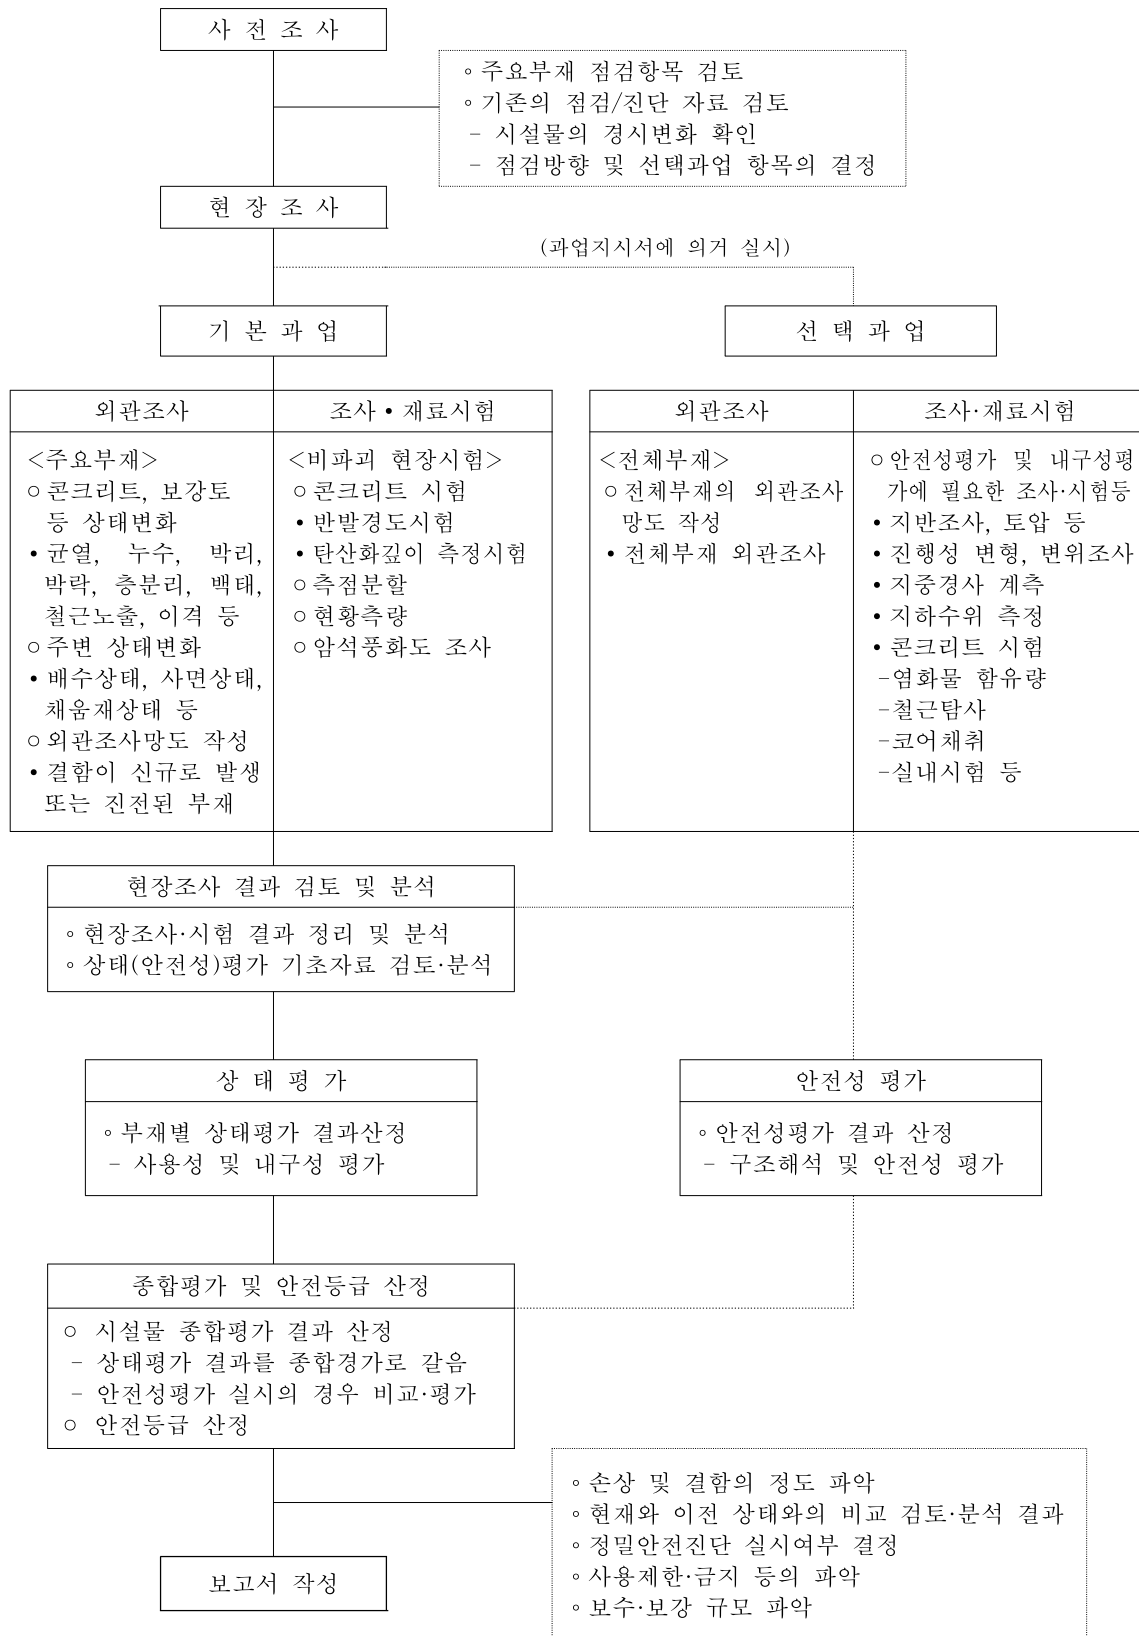

[그림 1.4.3] 용벽 정밀점검 과업수행 흐름도

1.5 과업수행 장비 및 시설물 기호의 정의

1.5.1 과업수행 투입장비

점검에 사용하는 점검장비를 휴대장비, 접근장비, 비파괴장비로 구분하였다.

[표 1.5.1] 투입장비 현황

구 분	사용장비	비 고
휴 대 장 비	줄자, 스타프, 망원경, 균열확대경, 크랙게이지, 카메라, 랜턴, 교통통제 시설물, 필기도구	
접 근 장 비	사다리, 고소점검차, 교량굴절차 등	
비파괴 장비	반발경도측정기(Schmidt Hammer) 암반경도측정기 탄산화 깊이 측정 Set	

1.5.2 시설물 기호의 정의


1) 교량 기호 정의

교량 시설물에 대한 외관조사를 수행함에 있어 아래와 같이 상부구조, 하부구조 및 기타 부재 등에 대한 위치별, 부재별 기호를 정의하여 과업의 효율성과 통일성을 기하고자 하였다.

[표 1.5.2] 교량 기호 정의

구 분	사 용 기 호	정 의
경 간	Sa	경간번호 (제 a 번째 span)
주 형	Ga (ST & PSC Box, PSC Beam)	Girder & Beam 주형번호 (제 a 번째 주형)
	Ca	Cross Beam 번호 (a번째 Cross Beam)
교좌 장치	SHa,b	교좌장치 번호(제a번째 교각의b번째 Shoe)
교 대	Aa	교대 번호 (제 a 번째 Abutment)
교 각	Pa	교각 번호 (제 a 번째 Pier)
배 수 구	Da	배수구 번호 (제 a 번째 Drainage)
신축 이음	EJa	신축이음 번호 (Expansion Joint : A1⇒A2 진행방향)


- A1 ⇒ A2 : 부산방향에서 대구방향

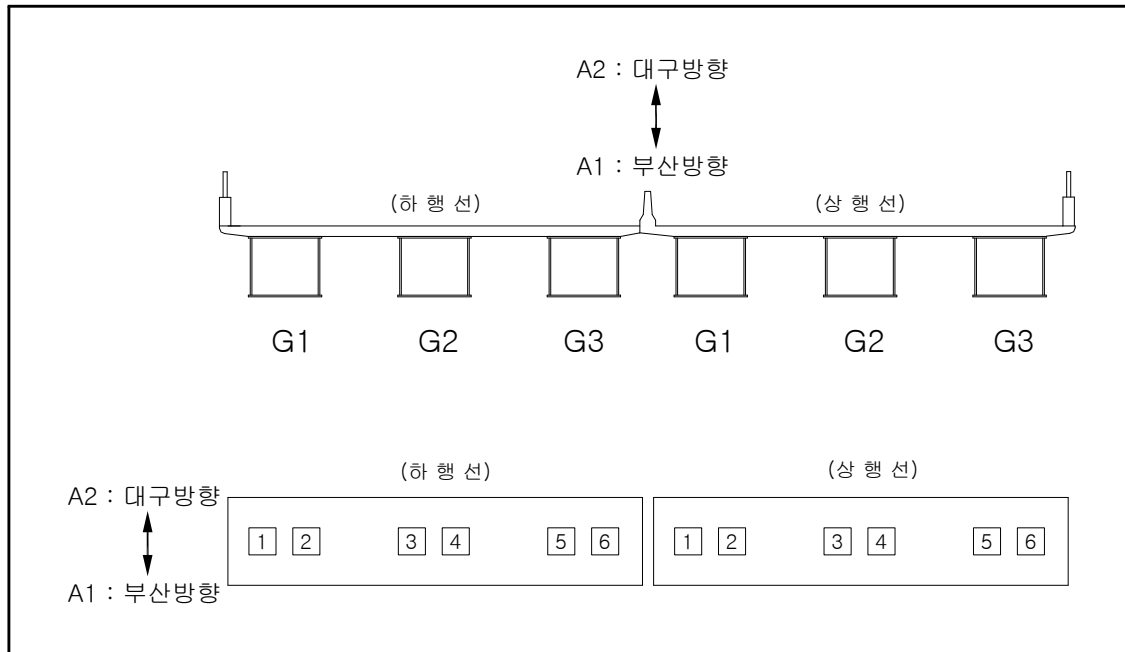

[그림 1.5.1] 주형 및 교좌장치 위치표기 법례

2) 터널 기호 정의

터널 시설물에 대한 측점은 향후 유지관리를 위해 부산측 시점부터 대구측 종점까지 1 SPAN 단위로 표기하여 외관조사 및 외관조사망도를 작성하였다. 터널의 기호는 터널 표준시방서('99. 4, 건설교통부제정, 대한 터널협회)를 참조하여 다음 <그림 1.5.2>와 같이 표기하였다.

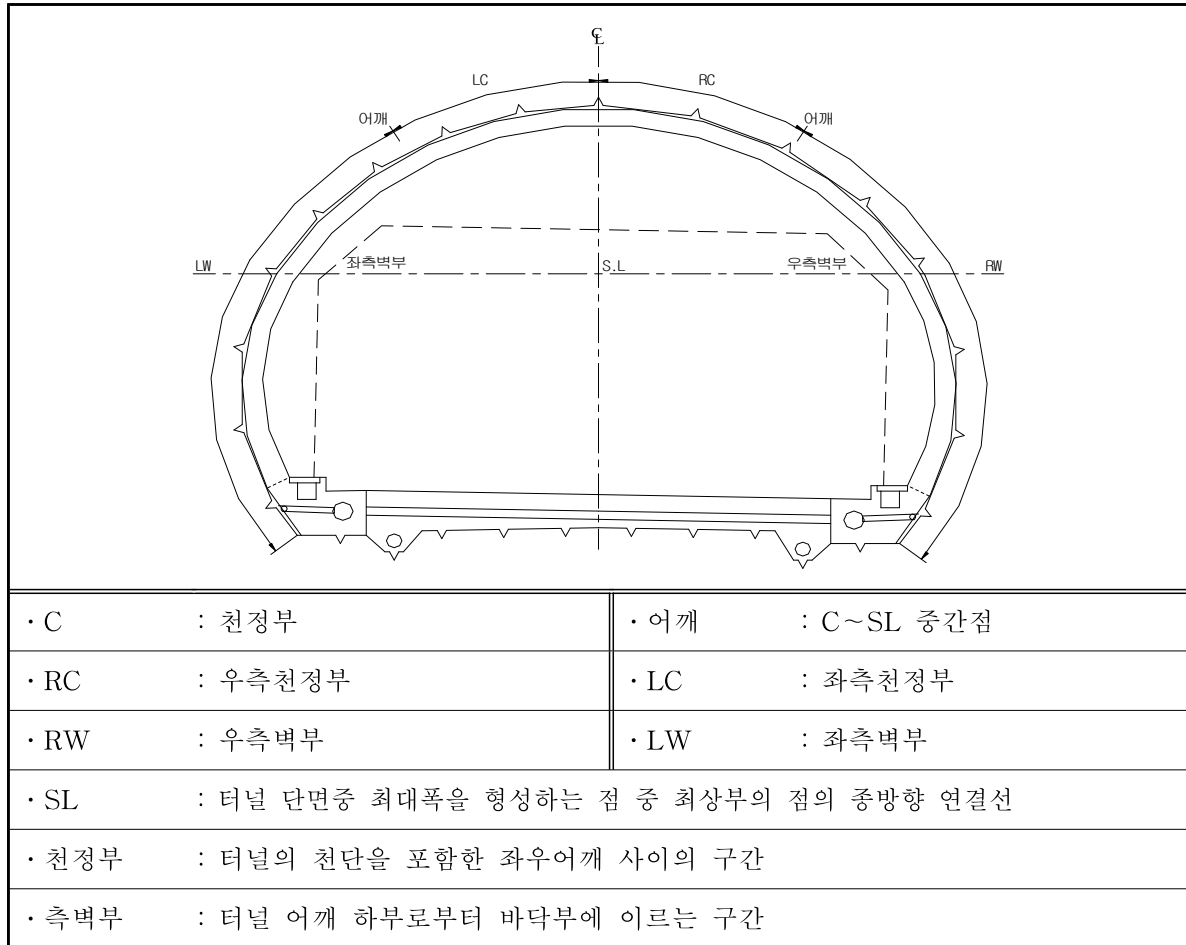

[그림 1.5.2] 터널 기호 정의

1.6 과업수행일정

■ 과업수행기간 : 2013. 9. 9 ~ 2013. 12. 31

공 종	'13년												비 고
	9월			10월			11월			12월			
	9	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	
1. 자료수집 및 분석													
2. 현장조사 및 시험													
3. 자료분석 및 상태평가													
4. 보수·보강 및 유지 관리 방안 제시													
5. 보고서 제출													

제 2 장 외관조사 개요

2.1 교량 외관조사 요령

2.2 교량 부재별 점검항목 및 상태평가 기준

2.3 터널 외관조사 요령

2.4 터널의 점검항목 및 상태평가 기준

2.5 옹벽의 상태평가 기준

제 2 장 외관조사 개요

2.1 교량 외관조사 요령

시설물의 외관조사는 손상현황 및 결함의 상태를 파악하여 시설물의 상태평가지 기초자료로 활용하며, 시설물의 건전성을 저해시키는 위험요인을 사전에 발견하여 보다 적절한 보수대책 수립을 위한 기본자료를 얻기 위함이며, 점검은 직접 및 접근장비(사다리 및 교량점검차 등)등을 이용하여 대상부위에 가능한 근접하여 조사를 실시하였다.


점검대상 부위는 육안관찰을 기본으로 하여 실시하였으며 필요한 경우 망원경, 균열자, 균열확대경, 줄자 등을 이용하여 근접조사를 실시하였다.

외관조사시 손상 또는 결함의 정도는 국토해양부 발행한 「안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010. 12. 국토해양부, 한국시설안전공단)」을 기준으로 평가하였으며, 교량의 안전에 직접적인 영향을 미치는 바닥판, 거더, 하부구조 및 받침은 평가기준은 a~e로 범위를 적용하고, 내구성에 영향을 미치는 신축이음, 배수시설, 교면포장과 2차부재인 가로보와 세로보는 a~d로 범위를 적용한다.

[표 2.1.1] 안전등급

안전등급	시설물의 상태	비고
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태	
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태	
C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태	
D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태	
E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태	

『안전점검 및 정밀안전진단 세부지침 2010. 12. 국토해양부, 한국시설안전공단』의 부록A. 손상표시범례에 따라 과업대상 시설물의 구성 부재별로 외관조사망도를 작성하여 향후 시설물의 점검 및 유지관리시에 효율적으로 활용할 수 있게 하였다.

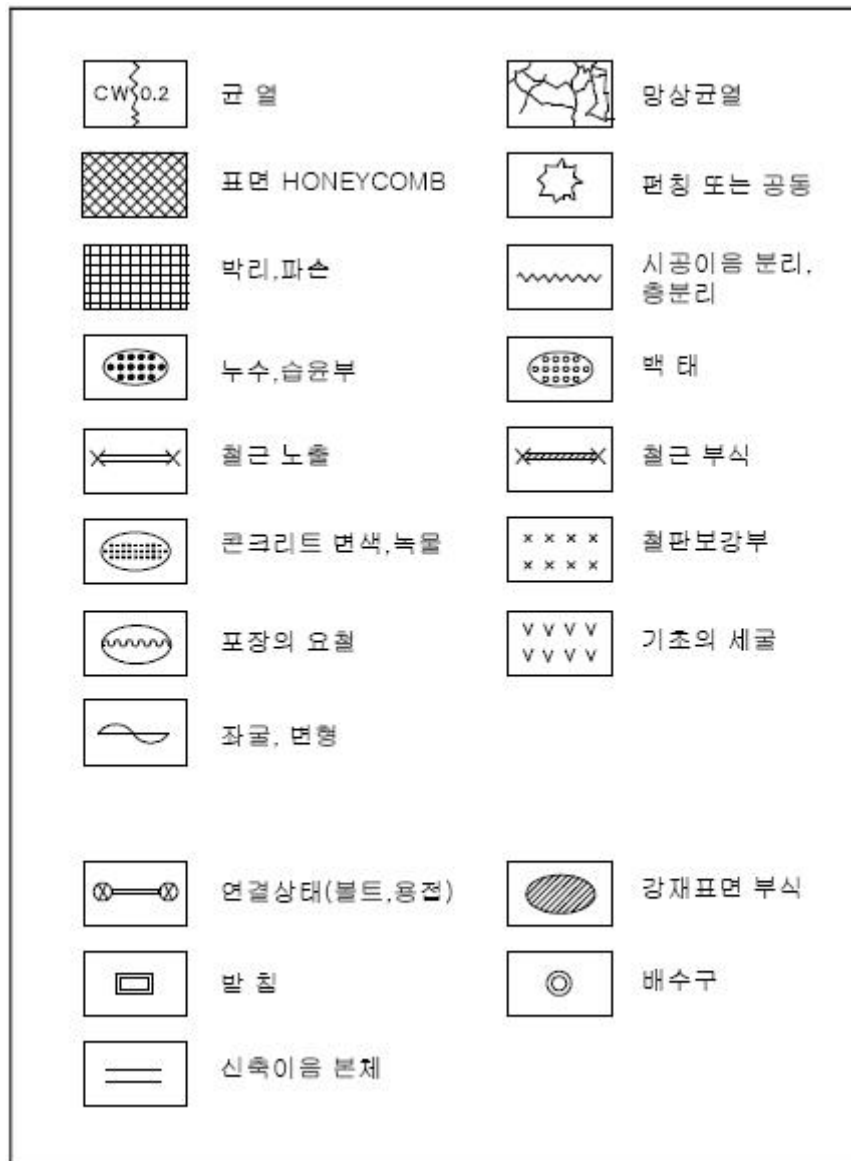

[그림 2.1.1] 교량 부재별 외관조사 범례

2.2 교량 부재별 점검항목 및 상태평가 기준

2.2.1 교면포장

1) 점검부위 및 손상종류

점 검 부 위		손 상 종 류
▷공통	▷아스팔트	• 균열, 함몰, 단차 및 요철, 블리딩, 마모
	▷콘크리트	• 균열, 마모, 박리, 파손
▷신축이음 전후, 시설물 경계부		• 단차, 파손
▷곡선부, 중차량 통행차로		• 마모, 바퀴자국
▷배수구 주변		• 물고임

2) 상태평가 기준

- 경간단위로 평가하며 기타부재인 교면포장의 상태평가 기준범위를 “a~d”로 한다.

등급	포장불량		배 수
a	• 미세균열	• 없음	• 없음
b	• 포장불량 2% 미만	• 포장손상이 미미하여 주행에 영향 없음	• 배수구배 및 배수시설 불량에 의한 부분적 물고임
c	• 포장불량 2%이상 10%미만	• 포장손상으로 인하여 차량의 통행에 영향 있음	• 배수구배 및 배수시설 불량에 의한 물고임 발생으로 주행성 저하
d	• 포장불량 10% 이상	• 전반적인 재포장이 필요한 상태	• 배수불량에 의한 물고임으로 통행차량의 안전성 저하
e	-	-	-

2.2.2 배수시설

1) 점검부위 및 손상종류

점 검 부 위	손 상 종 류
▷ 배수구(유입구) - 뚜껑(그레이팅)	• 뚜껑파손 및 주변파손, 누락 • 배수구의 설치높이가 높음 • 배수구 설치간격 넓음 • 오물퇴적, 막힘 • 배수구 설치위치 불량
▷ 배수관	• 관의 연결부 어긋남, 파손 • 지지철물의 이완 및 파손 • 유출구 위치 부적절(도로구간) • 이물질에 의한 막힘 • 배수관 길이 부족(짧음)

2) 상태평가 기준

경간단위로 평가하며, 한 경간에 두 개 이상의 배수시설이 있는 경우 각 배수시설의 평가기준 중 최저값을 배수시설의 평가결과로 한다.

등급	상태등급 설명
a	• 양호
b	• 다소의 퇴적물이 있으나 배수에는 이상 없음
c	• 배수시설의 상태불량, 길이부족 • 많은 퇴적물, 누수 • 누수로 인하여 시설물 부식 발생 • 배수관 유출구 위치가 부적절하여 하부통행에 따른 위험 초래
d	• 파손이나 노후화로 인하여 재설치가 필요한 상태
e	-

2.2.3. 난간 · 연석

1) 점검부위 및 손상종류

점 검 부 위		손 상 종 류
▷ 난간, 연석	강재, 알루미늄	- 강재의 도장 손상 및 부식, 난간과 상판연결부의 결함, 파손 - 전체적인 처짐 및 선형불량
	철근 콘크리트	- 균열, 박리, 파손, 철근노출 및 부식 - 전체적인 처짐 및 선형불량

2) 상태평가 기준


- 강재 및 콘크리트 난간 및 연석을 포함하여 모든 난간과 연석의 상태평가에 적용한다.
- 중앙분리대, 방호벽, 방음벽의 상태평가지 난간 및 연석의 평가기준을 적용한다.

등급	강재		콘크리트
a	· 양호	· 양호	· 양호
b	· 도장불량 10% 미만	· 고정장치 및 연결재의 이완이 국부적 발생	· 경미한 손상, 0.3mm 이하 균열
c	· 도장 불량 10%이상 · 부식으로 인한 단면 손상 10% 미만	· 파손 및 탈락 10%미만	· 0.3mm 이상 균열 · 박리, 파손, 철근노출 10% 미만 · 철근부식손상 길이 2% 미만
d	· 부식으로 인한 단면 손상 10% 이상	· 파손 및 탈락 10%이상 · 낙석으로 인한 손상발생 · 고정부 열화 및 손상으로 인한 전도의 위험이 있음(방음벽)	· 박리, 파손, 철근노출 10%이상 · 철근부식손상 길이 2% 이상
e	-	-	-


2.2.4 바닥판

1) 철근콘크리트 바닥판 점검부위

점 검 부 위		손 상 종 류
▷공통		• 균열, 박리, 박락, 층분리, 철근노출 • 재료분리(공동, 공극) • 누수 및 백태(유리석회)
▷거더교		• 균열, 표면균열
▷슬래브, 라멘상부	- 받침부(단부)	• 부스러짐, 사인장균열
	- 중앙부	• 휨균열

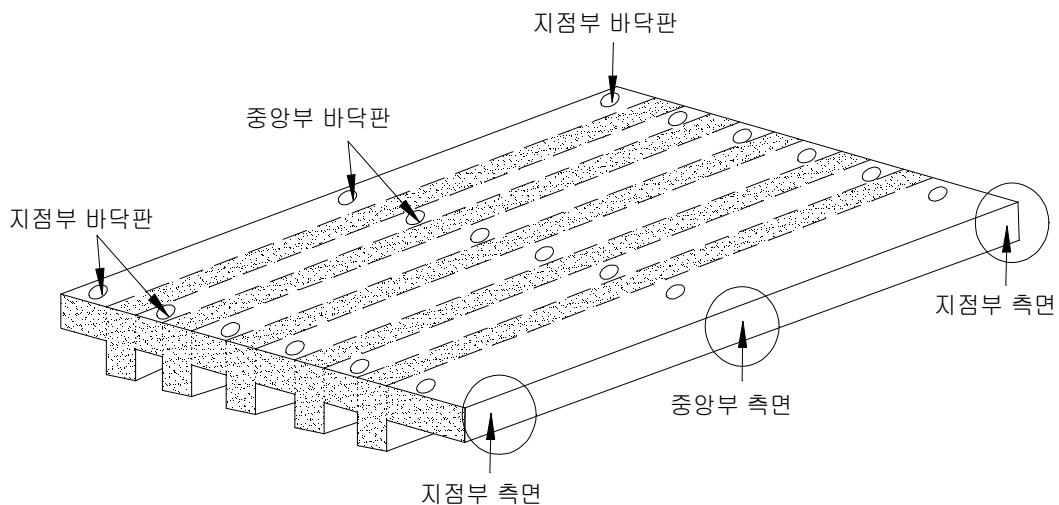

[그림 2.2.1] 거더가 있는 경우의 바닥판 점검부위

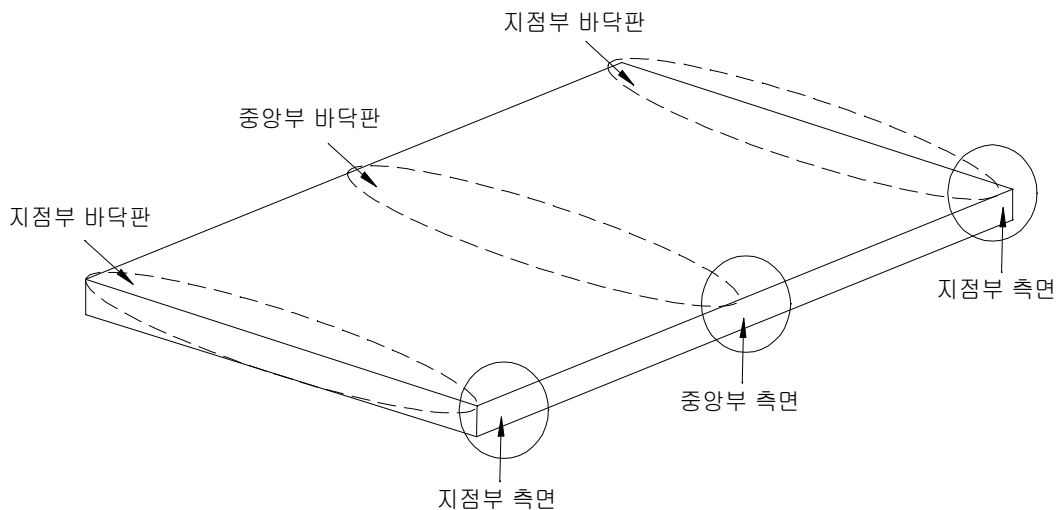

[그림 2.2.1] 거더가 없는 경우의 바닥판 점검부위


2) 철근콘크리트 바닥판 상태평가 기준

- 경간단위로 평가하며 콘크리트 바닥판을 대상으로 한다.
- 슬래브교와 라멘교, 박스거더의 상부플랜지는 구조적으로 바닥판과 거더의 역할을 같이 하지만 바닥판의 상태평가 기준안을 따른다. 그러나 이러한 형식의 교량에는 바닥판과 거더의 역할에 따른 복합적인 손상이 발생하기 때문에 철근콘크리트 거더 및 가로보의 상태평가 기준을 참고하여 점검한다.
- 상태평가 기준안에서 균열율은 폭 0.2mm 이상의 균열을 대상으로 산정한다.

등급	균 열		열화 및 손상
	1방향균열	2방향균열	
a	· 균열폭 0.1mm 미만	· 표면균열폭 0.1mm 미만	· 없음
b	· 균열폭 0.1mm이상~0.3mm미만 · 균열율 2% 미만	· 표면균열폭 0.1mm이상~0.3mm미만	· 표면손상면적 2% 미만
c	· 균열폭 0.3mm이상~0.5mm미만 · 균열율 2%이상~10%미만	· 표면균열폭 0.3mm이상	· 표면손상면적 2%이상~10%미만 · 철근부식 손상면적 2%미만 · 텍스플레이트 박리 및 누수 발생
d	· 균열폭 0.5mm이상~1.0mm미만 · 균열율 10%이상~20%미만	· 표면균열의 진전으로 인한 콘크리트 박리 발생	· 표면손상면적 10%이상 · 철근부식 손상면적 2%이상 · 텍스플레이트 박리가 심하고 누수로 인한 부식 발생
e	· 균열폭 1.0mm이상 · 균열율 20%이상	· 표면균열에 인한 박리 가 심하여 편칭과괴 발생 가능성 있음.	· 부식으로 인한 철근의 단면감소가 심하여 바닥판의 안전성이 저하되는 경우

※ 균열을 산정방법

① 일방향 균열

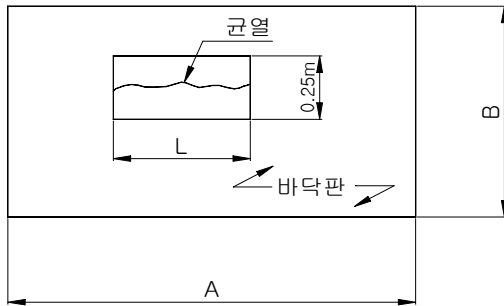


면적을

$$\frac{\text{균열발생면적}}{\text{조사단위면적}} \times 100$$

$$= \frac{\text{균열길이}(L) \times 0.25}{A(m) \times B(m)} \times 100 = \%$$

- 발생면적은 균열길이당 0.25m의 폭을 차지하는 것으로 한다.
- 균열의 개수가 2개 이상일 경우는 각 균열길이에 0.25m의 폭을 곱해서 합산하여 균열발생 면적을 구한다.

② 이방향 균열

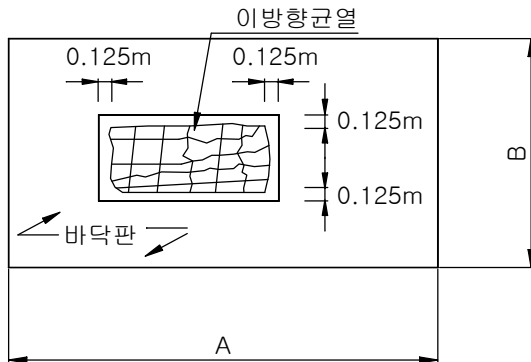

면적을

$$\frac{\text{균열발생면적}}{\text{조사단위면적}} \times 100$$

$$= \frac{\text{균열발생면적}(m^2)}{A(m) \times B(m)} \times 100 = \%$$

- 균열의 발생면적은 균열발생부위를 가로, 세로의 최외측 균열을 경계로 하여 사각형 형태로 구분한 후 균열 발생면적(점선내부면적)은 (가로길이+0.25m) × (세로길이+0.25m)로 계산한다.

※ 표면손상에 대한 면적율 산정방법

$$\text{표면손상면적율}(\%) = \frac{\text{결함및손상발생면적}}{\text{조사단위면적}} \times 100$$

※ 철근부식 손상면적율 산정 방법


노출의 발생면적은 철근노출 길이당 0.25m의 폭을 차지하는 것으로 함.


$$\text{철근노출면적율}(\%) = \frac{\text{철근노출면적}}{\text{조사단위면적}} \times 100 = \frac{\text{철근노출길이}(L) \times 0.25}{A(m) \times B(m)} \times 100$$

2.2.5 강 바닥판, 강 거더 및 강 교각

1) 점검부위

점 검 부 위	손 상 종 류
▷ 공통	• 도장 손상 및 부식 • 현장이음부 볼트손상, 누수 • 신축이음부 하면, 배수구 주변, 난간하면 누수, 부식 • 이상음 발생
▷ 피로강도등급 낮은 용접상세부 (D, E급)	• 피로균열
▷ 받침부	• 복부판 부식 및 국부좌굴 • 거더와 받침연결부 부식 • 지점보강재 하단 용접부 균열 • 박스내부 출입구 방치 • 박스내부 바닥 물고임 및 부식
▷ 중앙부	• 부식 • 플랜지 변형 및 처짐 • 맞대기 용접부, 덮개판 덧댐부 끝부분 균열
▷ 보수부위	• 용접부 및 용접부 주변 균열

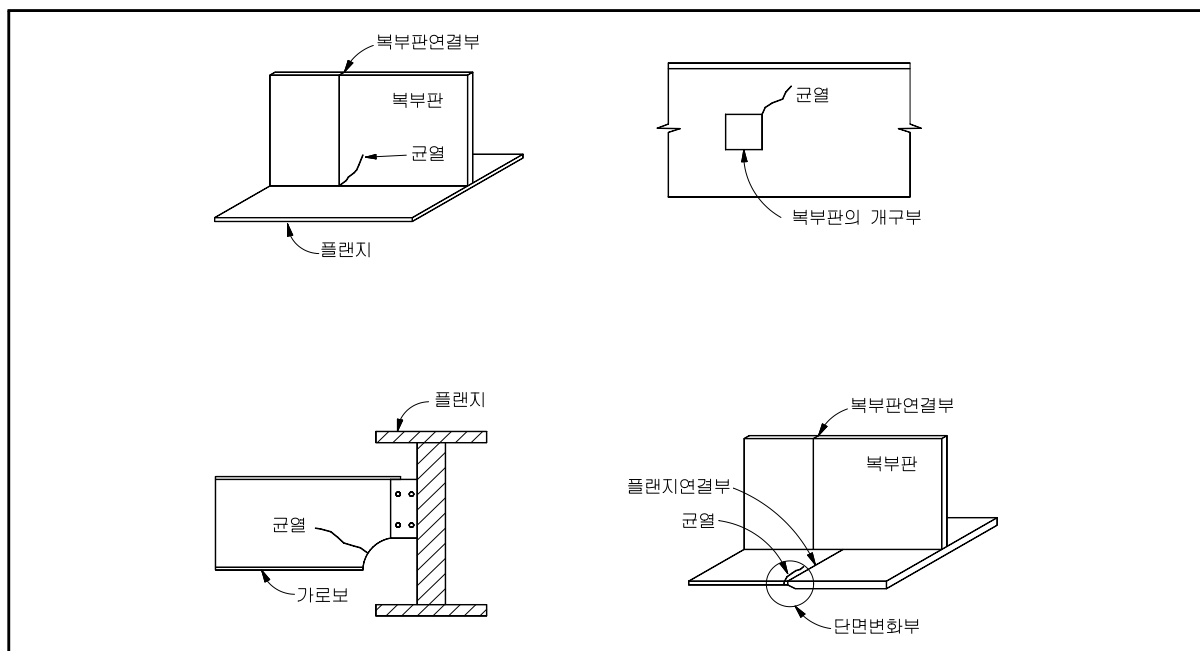

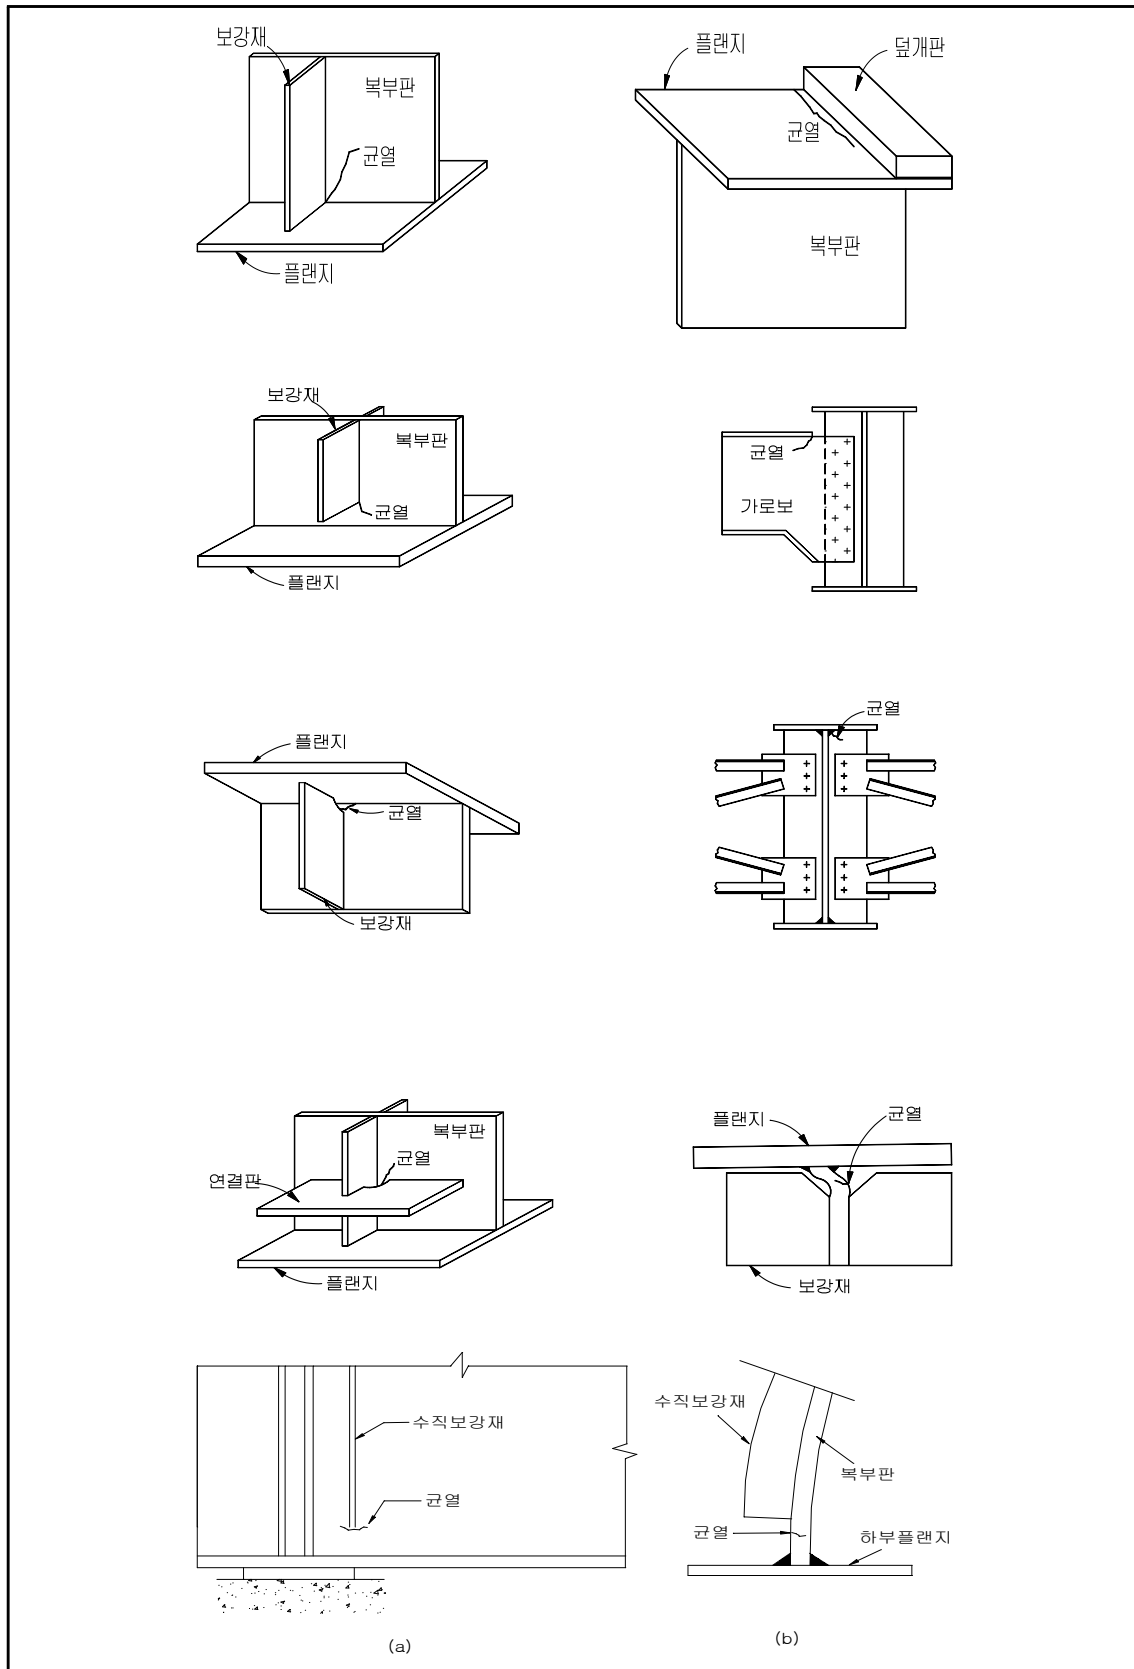

[그림 2.2.2] 피로균열이 발생하기 쉬운 구조상세

2) 상태평가 기준


- 경간단위로 평가하며, 강재거더에 대한 상태평가지 용접균열부에 대한 육안조사 및 비파괴조사 결과를 반영하여 상태평가를 수행한다.

항목	손상				표면열화
	부재균열	변형,파단	연결 볼트 이완, 탈락	용접연결부 결함	
a	· 없음	· 없음	· 없음	· 없음	· 없음
b	· 보조부재의 국부적 균열	· 보조부재의 국부적 변형	· 보조부재 2% 미만	· 부분적 용접불량 (기공, 슬래그, 언더컷)	· 도장탈락 면적 10%미만 · 부식발생 면적 2%미만
c	· 보조부재의 전반적 균열 · 주부재의 국부적 균열	· 보조부재의 전반적 변형 및 파단 · 주부재의 국부적 변형 · 주탑하단부 연결 볼트 부식	· 보조부재 2%이상~10%미만 · 주부재 2% 미만	· 주부재의 심한 용접불량 (기공, 슬래그, 언더컷) · 부분적 용입부족, 용접누락	· 도장탈락 면적 10%이상 · 부식발생 면적 2%이상~10%미만
d	· 주부재의 전반적 균열	· 주부재의 전반적 변형 및 파단 · 좌굴에 의한 주부재 변형 · 주탑하단부 연결 볼트 파단	· 보조부재 10%이상 · 주부재 2%이상~10%미만	· 인장플랜지 용접 연결부 용입부족 및 용접누락으로 인한 안전성저하	· 부식발생 면적 10% 이상 · 부식에 의한 단면손상 면적 10%미만
e	· 균열이 주부재 단면의 20% 이상 진전	· 좌굴에 의한 과대변형 및 파단으로 주부재의 안전성 저하	· 주부재 10%이상	· 인장플랜지 용접 연결부 균열진전으로 인해 연결기능 상실	· 부식에 의한 단면손상 면적 10%이상

2.2.6 프리스트레스트 콘크리트 거더

1) 점검부위 및 손상종류

점 검 부 위	손 상 종 류
▷공통	• 박리, 박락(파손), 철근노출, 백태
▷받침부	• 부스러짐 • 복부 사인장균열 • 연속교 상단 휨균열 • 격벽 개구부 모서리 균열
▷중앙부	• 휨균열, 거더처짐 • 쉬스관 노출 및 파손 • 박스내부 플랜지 및 복부의 강선방향 균열 • 시공이음부 균열 및 누수
▷강선정착부	• 정착부 균열 및 파손

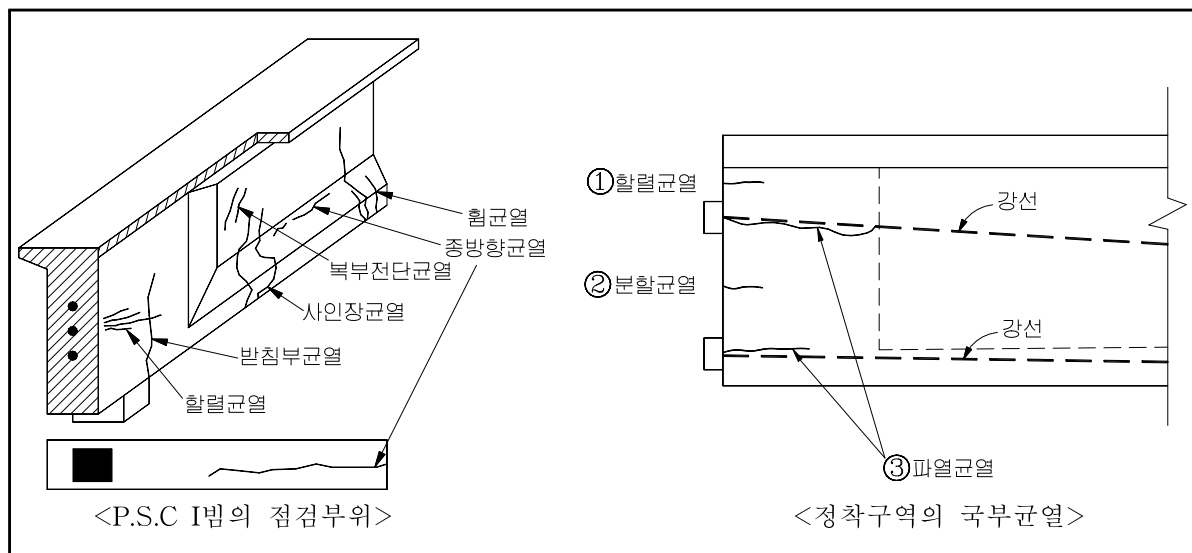

[그림 2.2.3] PSC 거더 점검부위

2) 상태평가 기준




- 본 상태평가 기준은 PSCI거더교의 거더, PSC박스거더교 및 케이블 교량의 PSC 거더부(복부판과 하부플랜지)의 상태평가에 적용한다.
- PSC 박스거더의 경우 하부플랜지와 복부는 거더로 평가하며, 상부플랜지는 바닥판으로 평가한다.


등급	균열	열화 및 손상
a	· 없음	· 없음
b	· 균열폭 0.2mm미만	· 표면 손상면적 2% 미만
c	· 균열폭 0.2mm이상~0.3mm미만	· 표면 손상면적 2%이상~10%미만 · 철근부식 손상면적 2%미만
d	· 균열폭 0.3mm이상~0.5mm미만 · 내하력저하로 인한 휨균열 과다발생	· 표면 손상면적 10%이상 · 철근부식 손상면적 2%이상
e	· 균열폭 0.5mm이상 · 휨균열 과다발생 및 과대처짐으로 인하여 거더의 안전성 저하	· 단부 콘크리트의 심한 파손 또는 강선 정착부 파손으로 인한 부재의 안전성 저하

2.2.7 철근콘크리트 거더


1) 점검부위 및 손상종류

점 검 부 위	손 상 종 류
▷공통	· 박리, 박락, 층분리, 파손, 철근노출, 백태(유리석회)
▷받침부	· 부스러짐 · 복부 사인장 균열
▷중앙부	· 횡방향 균열

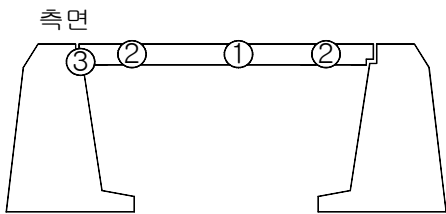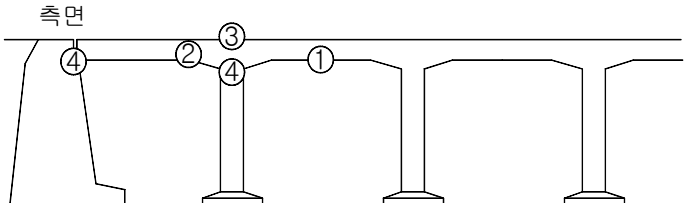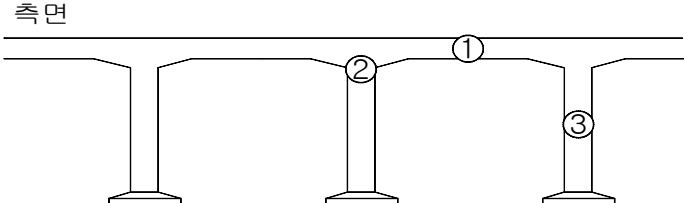구조형식	점 검 부 위	비 고
단순보		① 지간중앙부 ② 지간 1/4부 ③ 받침부
연속보 게르버보		① 지간중앙부 ② 변곡점부 (약 지간의 1/4부) ③ 교각상부 ④ 받침부
라멘보		① 지간중앙부 ② 우각부 ③ 교각부

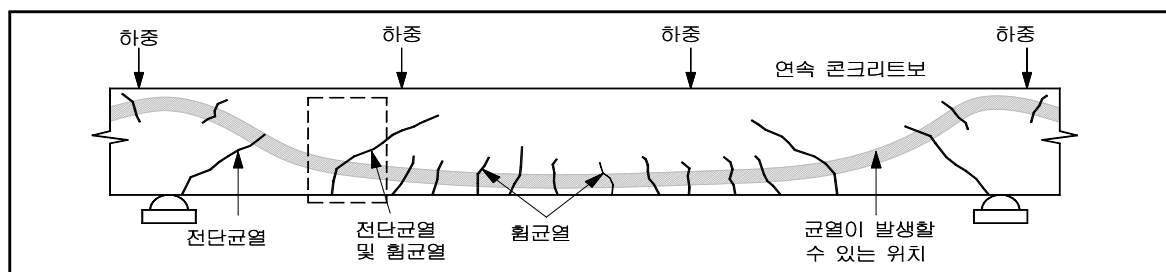

[그림 2.2.4] 콘크리트 거데에 발생하는 균열의 유형과 위치

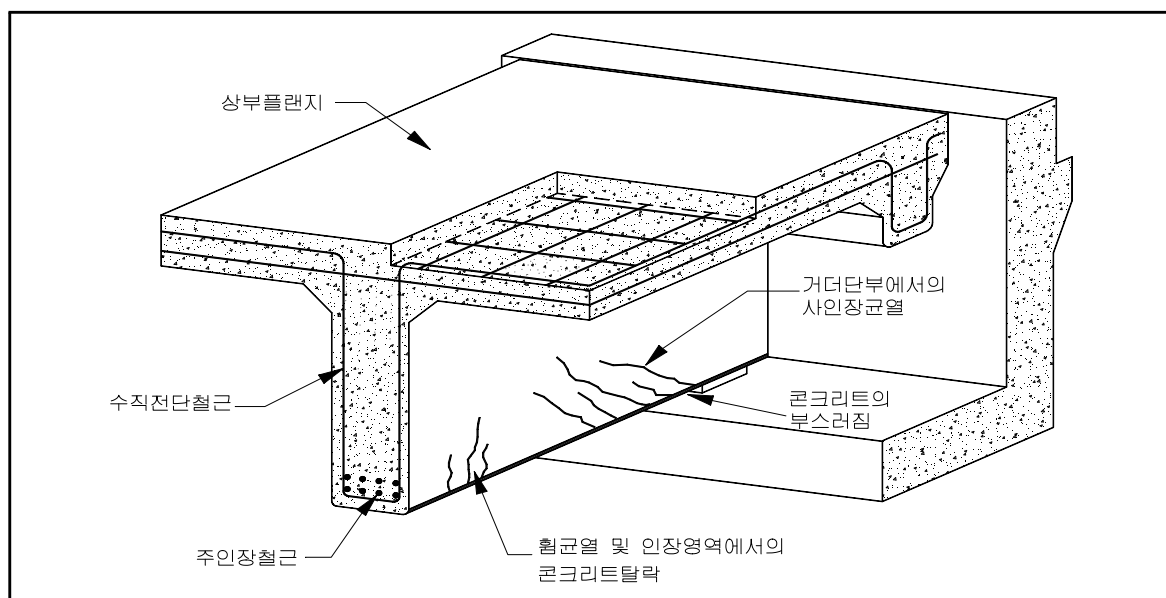

[그림 2.2.5] 철근콘크리트 거더의 점검부위

2) 상태평가 기준

본 상태평가 기준은 RCT거더교, 라멘교 및 프리플렉스교의 거더와 RC 박스거더교의 거더부(복부판과 하부플랜지)의 상태평가에 적용한다.

등급	균열	열화 및 손상
a	· 균열폭 0.1mm미만	· 없음
b	· 균열폭 0.1mm이상~0.3mm미만	· 표면 손상면적 2% 미만
c	· 균열폭 0.3mm이상~0.5mm미만	· 표면 손상면적 2%이상~10%미만 · 철근부식 손상면적 2% 미만
d	· 균열폭 0.5mm이상~1.0mm미만 · 내하력저하로 인한 휨균열 과다발생	· 표면 손상면적 10%이상 · 철근부식 손상면적 2% 이상
e	· 균열폭 1.0mm이상 · 휨균열 과다발생 및 과대처짐으로 인하여 거더의 안전성 저하	· 지점부 콘크리트 파손으로 인한 거더의 안전성 저하

2.2.8 콘크리트 가로보

1) 점검부위

점 검 부 위	손 상 종 류
▷ 공통	◦ 박리, 박락, 층분리, 파손, 철근노출, 백태(유리석회)
▷ 철근콘크리트 가로보	◦ 박락(파손), 철근노출 ◦ 경사균열(거더의 상태처짐 의심)
▷ 프리스트레스트 콘크리트 가로보	◦ 쉬스관 노출 및 파손 ◦ 정착부 균열 및 파손

2) 상태평가 기준

- 본상태평가 기준은 콘크리트 교량의 RC 및 PSC 가로보와 라멘교의 기둥과 기둥사이를 연결하는 중간보의 상태평가에 적용한다.
- 2차 부재인 철근콘크리트 가로보의 경우, 상태평가 기준 범위를 “a~d”로 한다.

기준	균 열	열화 및 손상, 철근부식
a	◦ 균열폭 0.1mm 미만	◦ 없음
b	◦ 균열폭 0.1mm이상~0.3mm미만	◦ 표면 손상면적 2% 미만
c	◦ 균열폭 0.3mm이상~0.5mm미만	◦ 표면 손상면적 2%이상~10%미만 ◦ 철근부식 손상면적 2%미만
d	◦ 균열폭 0.5mm이상	◦ 표면 손상면적 10%이상 ◦ 철근부식 손상면적 2%이상
e	-	-

2.2.9 강 가로보와 세로보

1) 점검부위

점 검 부 위	손 상 종 류
▷ 공통	◦ 도장손상 및 부식
▷ 피로강도등급 낮은 용접 상세부 (D, E급)	◦ 피로균열
▷ 2차 부재	◦ 가로보, 세로보, 브라켓 및 브레이싱 변형 ◦ 하중집중점, 가로보와 세로보 교차부 균열 ◦ 거세트판 용접부 끝부분 균열
▷ 보수부위	◦ 용접부 및 용접부 주변 균열

2) 상태평가 기준

- 2차부재인 강재 가로보 및 세로보의 경우 상태평가 기준 범위를 “a~d”로 한다.
- 주부재라 함은 가로보(세로보)의 구성요소 중 하중을 직접 전달하는 요소를 말하며, 보조부재라 함은 주부재의 변형을 방지하기 위한 보강재를 말한다. 즉, 가로보의 겨우 상,하부 플랜지, 복부판은 주부재이며, 수직보강재는 보조부재이다.


항목	손상				표면열화
	부재균열	변형,파단	연결 볼트 이완, 탈락	용접연결부 결함	
a	· 없음	· 없음	· 없음	· 없음	· 없음
b	· 보조부재의 국부적 균열	· 보조부재의 국부적 변형	· 보조부재 2% 미만	· 부분적 용접불량 (기공, 슬래그, 언더컷)	· 도장손상 면적 10%미만 · 부식발생 면적 2%미만
c	· 보조부재의 전반적 균열 · 주부재의 국부적 균열	· 주부재의 국부적 변형 · 변형 및 충격에 의한 손상발생	· 보조부재 2%이상~10%미만 · 주부재 2% 미만	· 주부재의 심한 용접불량 (기공, 슬래그, 언더컷) · 부분적 용입부족, 용접누락	· 도장손상 면적 10%이상 · 부식발생 면적 2%이상~10%미만 · 부식에 의한 단면손상 면적 2%미만
d	· 주부재의 전반적 균열	· 주부재의 압축부 좌굴에 의한 변형 · 부재의 파단 발생	· 보조부재 10%이상 · 주부재 2%이상	· 인장플랜지 용접 연결부 용입부족 및 용접누락으로 인한 안전성저하	· 부식발생 면적 10% 이상 · 부식에 의한 단면손상 면적 2%이상
e	-	-	-	-	-

2.2.10 교대 및 교각, 기초


1) 점검부위 및 손상종류

① 교대


점 검 부 위	손 상 종 류
▷공통	• 교대의 기울음 및 전도 • 균열, 박리, 박락, 층분리, 철근노출, 백태(유리석회)
▷두부(Coping)	• 두부 물고임 • 반침부 균열 및 파손 • 두부와 홍벽 경계부 균열 • 거더와 홍벽 신축유간 부족
▷벽체	• 수직균열 및 침하 • 구체와 날개벽 분리 • 구체부 배수구 막힘 • 수면접촉부 침식
▷날개벽(옹벽 포함)	• 날개벽 이동, 전도 • 석축이 있는 경우 사면붕괴

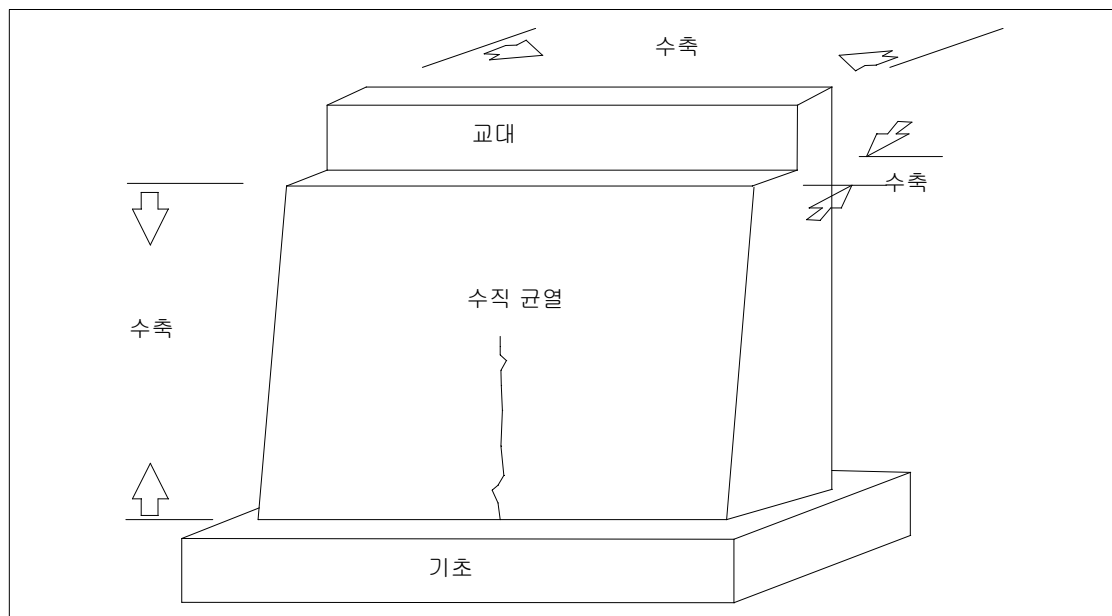

[그림 2.2.6] 온도응력, 건조수축에 의한 교대의 수직균열

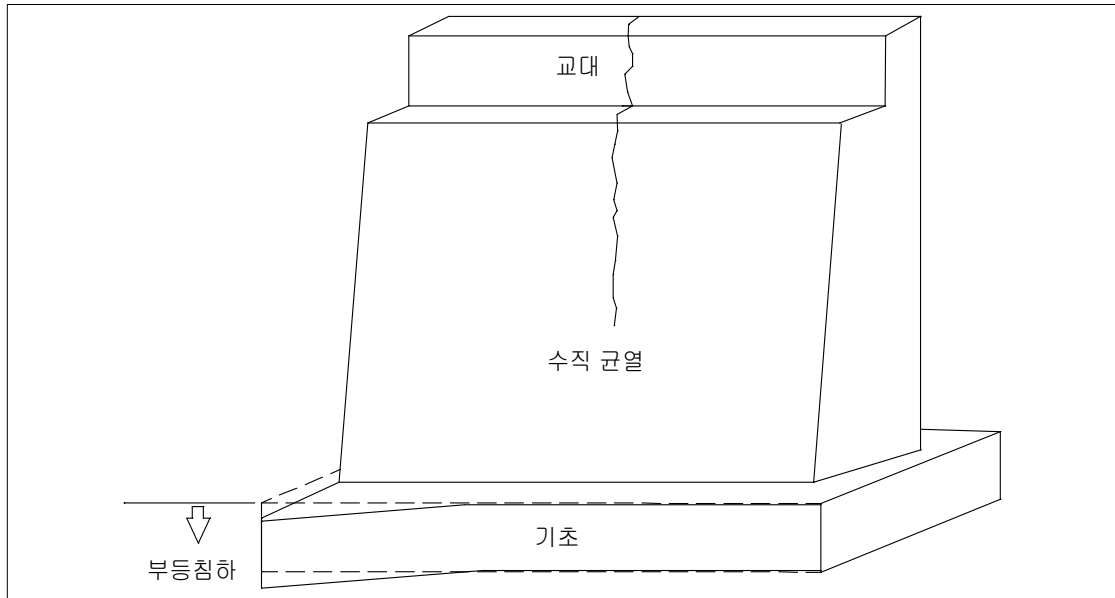


[그림 2.2.7] 부등침하로 인한 교대의 수직균열

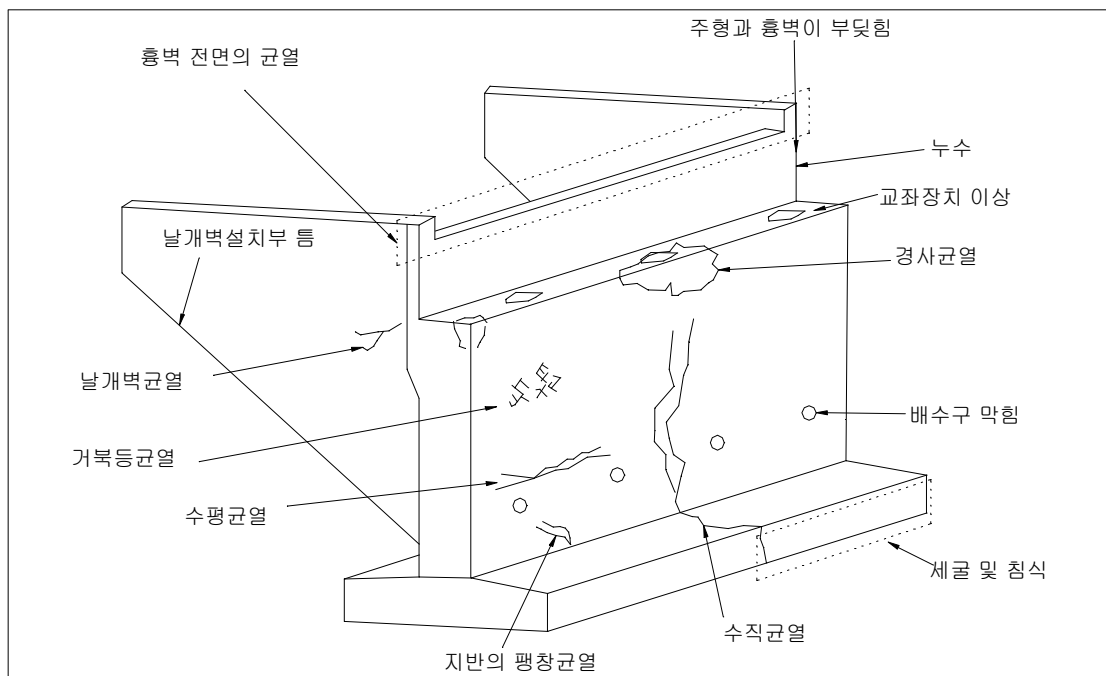


[그림 2.2.8] 교대의 점검부위

② 교각

점 검 부 위	손 상 종 류
▷공통	- 교각의 기울음 및 전도 - 균열, 박리, 박락, 층분리, 철근노출, 백태(유리석회)
▷두부(Coping)	- 두부 물고임 - 반침부 하부 균열 및 파손
▷벽체	- 시공이음부 균열 - 이동 또는 기울음 - 수면접촉부 침식

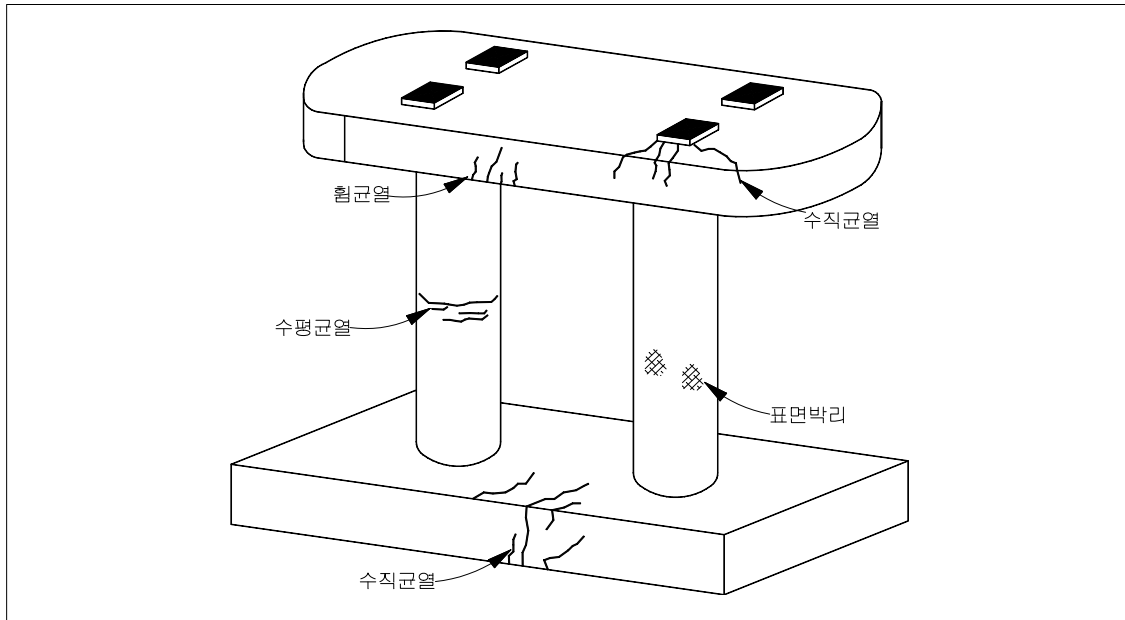


[그림 2.2.9] 콘크리트 교각의 점검부위

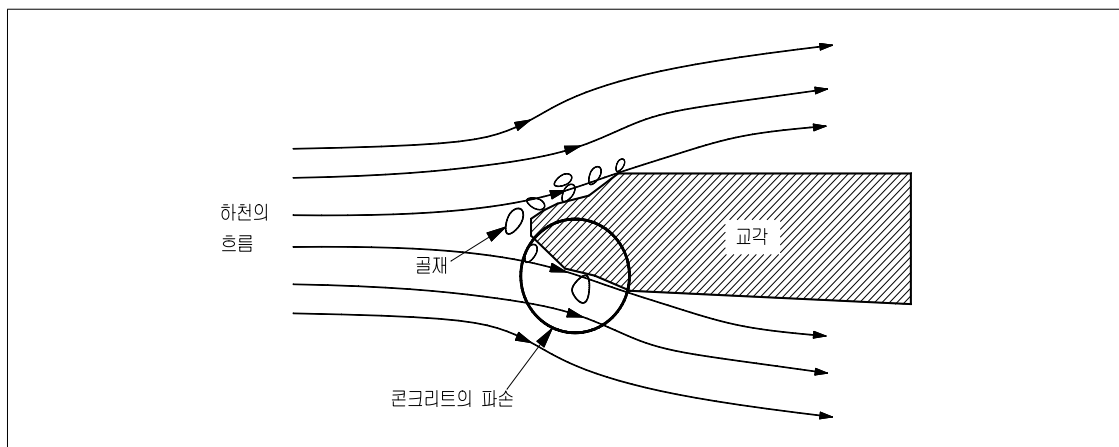


[그림 2.2.10] 유수에 의한 교각의 침식

③ 기초

점 검 부 위	손 상 종 류
▷공통	• 박리, 박락, 철근노출, 백태 • 침식, 세굴, 이동, 침하 • 하부시설물 기울음 및 전도
▷직접기초	• 콘크리트 균열 및 파손
▷말뚝기초	• 말뚝 노출 및 침식
▷케이슨기초	• 케이슨 노출 및 침식 • 충돌파손

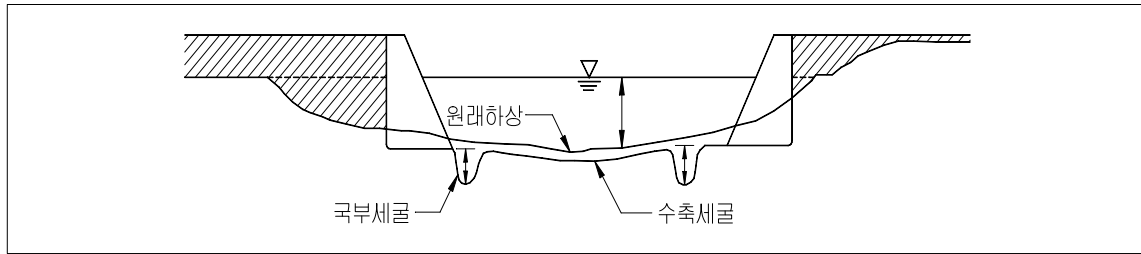

[그림 2.2.11] 수축세굴과 국부세굴

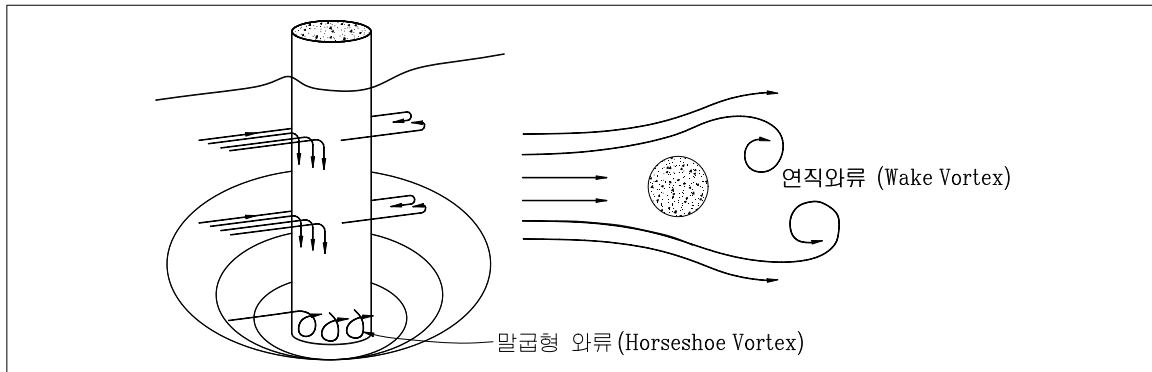

[그림 2.2.12] 원형기초의 국부세굴

2) 상태평가 기준

① 교대의 상태평가 기준

- 본 기준은 콘크리트로 시공된 모든 형식의 교대와 현수교의 앵커블록의 상태평가에 적용한다.

등급	균열, 변위	열화 및 손상
a	· 구체 균열폭 0.1mm미만	· 없음
b	· 구체 균열폭 0.1mm이상~0.3mm미만	· 표면 손상면적이 2%미만 · 앵커블록 내부 결로 발생
c	· 구체 균열폭 0.3mm이상~0.5mm미만 · 교대와 날개벽 사이에 폭 1.0mm이상의 균열발생	· 표면 손상면적이 2%이상~10%미만 · 앵커블록 내부 결로에 의한 체수 · 철근부식 손상면적 2% 미만
d	· 구체 균열폭 0.5mm이상~1.0mm미만 · 날개벽이 기울음 및 손상 심화 (배면토 유출) · 기초의 부등침하로 인한 구체 기울음	· 표면 손상면적이 10%이상 · 철근부식 손상면적 2% 이상
e	· 구체 균열폭 1.0mm이상 · 날개벽 전도 위험 있음 · 부등침하로 인한 교대 안전성 저하	· 코핑부 파손으로 인하여 거더의 탈락 가능성 있음 · 심한 철근부식으로 인하여 교대의 안전성이 저하됨

② 교각의 상태평가 기준

- 코핑부 파손으로 거더의 탈락이 우려되는 경우 “e”로 평가하며 즉시 보강 또는 개축을 실시한다.

등급	균열	열화 및 손상, 철근노출
a	· 균열폭 0.1mm미만	· 없음
b	· 균열폭 0.1mm이상~0.3mm미만	· 표면 손상면적 2%미만
c	· 균열폭 0.3mm이상~0.5mm미만	· 표면 손상면적 2%~10%미만 · 철근부식 손상면적 2%미만
d	· 균열폭 0.5mm이상~1.0mm미만 · 기초의 부등침하로 인한 교각 기울음	· 표면 손상면적 10%이상 · 철근부식 면적율 2%이상
e	· 균열폭 1.0mm이상 · 부등침하로 인한 교각 안전성 저하	· 코핑부 파손으로 인하여 거더 탈락 가능성 있음 · 심한 철근부식으로 인하여 교각의 안전성 저하됨


③ 기초의 상태평가 기준

등급	기초(직접, 말뚝, 케이슨)손상	지반의 안전성
a	· 없음	· 없음
b	· 직접기초(확대기초)에 폭 0.3mm미만의 균열 발생	· 매립된 직접기초(확대기초)의 상부가 세굴등에 의해 노출됨
c	· 직접기초(확대기초)에 폭 0.3mm이상의 균열 및 단면손상 발생 · 침식, 충돌 등에 의한 말뚝 및 케이슨 기초의 단면손상 발생	· 침하가 20mm미만 발생 · 세굴이 직접기초(확대기초)의 하단까지 진행되어 말뚝 및 케이슨기초가 부분적으로 노출됨
d	· 직접기초(확대기초)의 파손으로 인한 철근노출 발생 · 침식, 충돌 등에 의한 말뚝 및 케이슨 기초의 철근노출 발생	· 침하가 20mm이상 발생 · 세굴에 의해 말뚝 및 케이슨기초가 전반적으로 노출됨 · 기초의 부등침하 및 측방유동에 의해 교대/교각이 기울음
e	· 기초의 파손 및 침식으로 인한 하부 시설물의 안전성 저하	· 기초의 부등침하 및 측방유동에 의한 교대/교각의 기울음으로 인해 상부구조의 단차 및 파손 발생

2.2.11 신축이음

1) 점검부위 및 손상종류

점 검 부 위		손 상 종 류
▷본체	공통	• 충격음, 본체유동 및 파손 • 누수 • 유간부족 및 유간과다 • 유간 오물퇴적
	고무재	• 고무판 마모, 강판노출 및 부식
	강재	• 강재 연결부 이완 및 파손
▷후타재		• 단차(본체, 교면포장, 접속슬래브) • 균열 및 파손

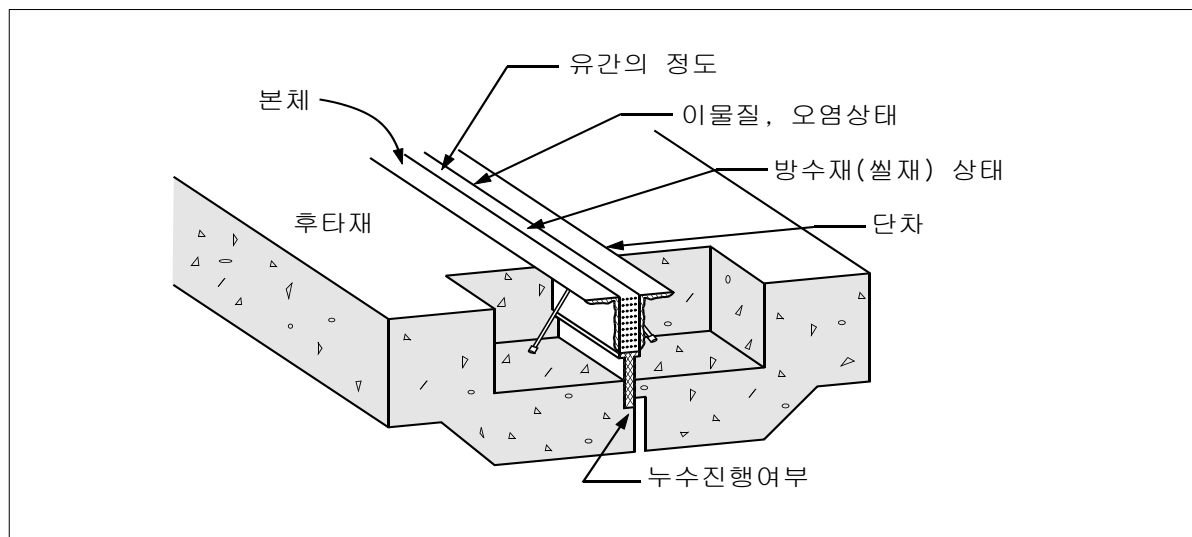

[그림 2.2.13] 신축이음 점검부위

2) 상태평가 기준


지점단위로 평가하며, 본체와 후타재로 구분하여 평가한다. 신축이음의 형식별, 재료별로는 별도의 구분없이 하나의 등급으로 평가한다.

등급	본체	후타재
a	· 없음	· 양호
b	· 토사, 이물질 퇴적 · 고무판 노화	· 미세균열 발생
c	· 물받이 미설치 또는 파손으로 인한 누수 · 유간사이 이물질로 기능 불량, 고무판 마모, 국부적인 부식 등의 열화 · 고무판 균열, 볼트 또는 너트의 부분 탈락 · 누수로 인하여 신축이음 하부의 받침 및 코핑부에 이물질 퇴적 및 부식발생	· 균열이 50cm이하의 간격으로 발생 · 국부적인 박리, 박락, 파손
d	· 강관유동 및 연결불량으로 이상음 발생 · 신축유간이 밀착으로 인한 거동불량 · 신축유간이 넓어 차량통행에 지장 초래 · 신축이음 본체 탈락, 파손 및 작동 불능	· 신축이음의 심한 파손 및 단차로 인하여 차량통행시 충격발생 · 파손 범위가 후타재 폭 이상으로 큼
e	-	-

2.2.12 교량받침

1) 점검부위 및 손상종류

점 검 부 위		손 상 종 류
▷본체	공통	· 가동받침의 신축유간 부족 · 가동받침 전·후방의 가동장애 요소 · 받침과 주형의 밀착상태 · 수직보강재와 받침 편기상태 · 받침 물고임 및 부식
	강재받침	· 가동면 부식 · 부속물 파손(부상방지장치 및 이동제한장치)
	탄성받침	· 고무재 부풀음 및 갈라짐 · 고무판의 과도한 변형
▷받침콘크리트		· 앵커볼트 파손, 절단 · 콘크리트 파손, 하부공동 및 침하 · 교각두부 균열

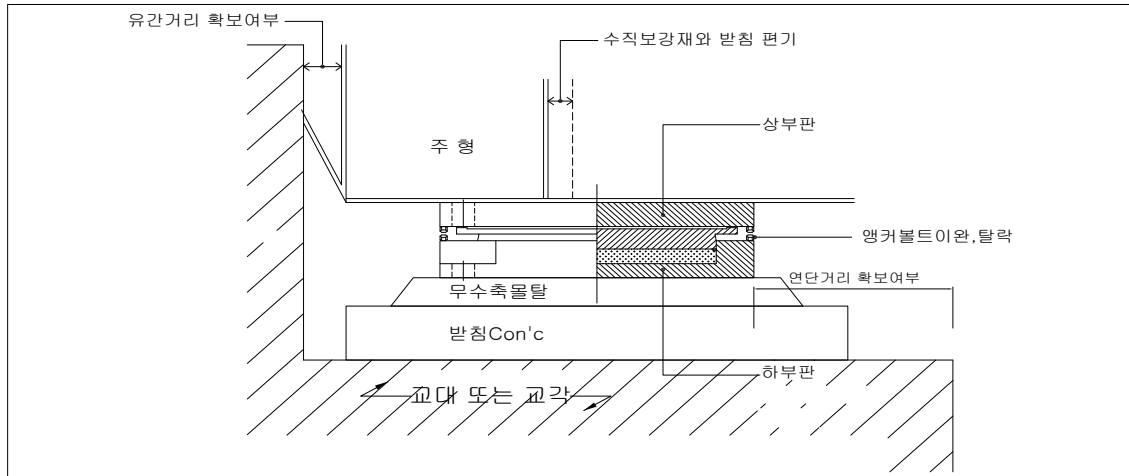

[그림 2.2.14] 교량받침 점검부위

2) 상태평가 기준

받침 본체는 상태평가 기준 범위 “a~e”를 유지하고, 받침콘크리트는 본체에 비하여 중요도가 낮으므로 ‘a~d’로 한다.

등급	받침본체		받침 콘크리트
	탄성받침	강재받침	
a	· 양호	· 양호	· 양호
b	· 미세균열, 갈라짐 등 경미한 열화	· 외부 도장탈락 및 부식 · 도장탈색, 먼지 쌓임	· 부분적 박리, 탈락 등 손상
c	· 측면 부풀음 · 받침두께의 0.3배 미만의 전단변형	· 미끄럼판 부식 발생 · 부분적 변형, 고정장치 파손 및 이완	· 받침 콘크리트에 0.3mm이상 균열 발생 · 박리, 탈락 등 손상으로 지지단면 감소, 기능상 장애
d	· 고무재 파손 및 단차, 균열 심화 · 받침두께의 0.3배 이상의 전단변형 · 받침이 밀착되지 않고 떠있는 부분이 전체면적의 1/2 미만 · 받침의 신축기능 불량	· 받침 본체 부식으로 인한 받침 신축거동 장애발생 · 받침 본체 파손 · 받침이 밀착되지 않고 떠있는 부분이 전체면적의 1/2 미만	· 받침 콘크리트 파손 및 하부공동으로 받침의 탈락 및 침하 발생 가능성 있음.
e	· 받침의 신축기능 불량으로 인하여 받침 본체 및 거더(바닥판)의 파손 발생 · 받침이 밀착되지 않고 떠있는 부분이 전체면적의 1/2 이상	· 받침의 신축기능 불량으로 인하여 거더등 주부재의 파손 발생 · 받침이 밀착되지 않고 떠있는 부분이 전체면적의 1/2 이상 · 작동불능 상태	-

2.3 터널 외관조사 요령

2.3.1 외관조사 개요

외관조사는 터널의 상태와 변상을 발견할 수 있는 방법으로써 라이닝 콘크리트의 내구성 저하에 따른 변상은 여러 가지가 있지만 육안으로 확인할 수 있는 현상으로 균열, 누수, 손상, 생성물 등이 있다. 상태를 정확히 평가하기 위하여 정밀한 외관조사를 실시하고 조사된 기록을 통해서 터널의 외관상태를 일목요연하게 시각적으로 판단할 수 있고, 또한 보수 물량을 효과적으로 산출할 수 있도록 기입하였으며 각 항목별 외관조사결과는 「시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침」의 평가기준에 근거하여 기본시설물과 부대시설물에 발생한 손상정도에 따라 등급 A~E의 5단계로 구분하여 판정하였다.

[표 2.3.1] 터널의 상태변화 점검항목

기본시설물	부대시설물
◦ 본선라이닝	◦ 연직갱 및 경사갱
◦ 갱문	◦ 환기구
◦ 개착터널	◦ 피난연락갱
◦ 지하차도	◦ 연결터널(환기시설)
◦ 지하정거장	◦ 갱구부옹벽

2.3.2 외관조사 방법

- 1) 내구성 저하 현상을 확인하기 위해 터널의 천단(천정)부근 및 변상개소에 근접하여 점검할 필요가 있고, 충분한 조명기기를 사용하여 광범위하게 관찰을 하여야 한다.
- 2) 일반적으로 외관조사를 통하여 확인할 수 있는 터널 라이닝 콘크리트부의 변상의 종류에는 균열, 누수, 박리, 층분리, 박락, 고드름, 측빙, 시공이음부의 단차 등으로 이에 대한 발생여부에 대하여 중점적으로 외관조사를 수행하였다.
- 3) 육안관찰, 크랙 게이지, 줄자등을 이용하여 손상의 위치, 유형, 크기, 기타 사항을 조사하여 스케치 및 사진촬영 하였으며, 야장(전개도면)에 표시하였다.
- 4) 외관조사 결과의 기록은 손상부재의 종류와 위치를 파악하는데 용이하도록 종방향으로는 터널 라이닝 콘크리트 시공조인트 및 종방향 길이를 기준으로 구분하고, 횡단면에 대해서는 천정, 벽체로 구분하여 야장에 표기하고 내업을 통하여 조사망도(CAD)를 작성하였다.

5) 주요 손상별 조사방법

[표 2.3.2] 주요 손상별 조사방법

손상	조사방법
균열	* 균열 보수부와 신생균열에 대한 균열의 방향, 균열의 패턴을 관찰하고 균열폭, 길이, 심도 등을 조사한다. · 위치과약은 터널 벽체에 설치된 경간구분 명패와 측정분할을 활용하고 충분한 조명기구, 접근장비를 이용하여 라이닝 면에 근접하여 조사하였다. · 크랙 스케일로 균열 폭을 관찰하였다.
누수 및 백태	* 육안이나 문진으로 확인한다. · 누수조사는 습윤상태, 누수흔적 등을 조사하였다. · 토사유입 여부 및 백태발생 여부에 대하여 조사하였다.
기타손상	* 육안 및 닥터햄머를 사용하여 확인한다. · 박리, 층분리, 박락, 고드름, 측빙 등에 대하여 육안 조사하였다.

2.4 터널의 점검항목 및 상태평가 기준

2.4.1 상태평가 항목

터널 상태평가 항목은 다음과 같다.

[표 2.4.1] 터널 상태평가 항목

구 분		주요 조사내용
터널상태 평가	라이닝상태	· 균열 · 누수 · 파손 및 손상 · 재질열화(박리, 층분리 및 박락, 백태, 재료분리, 철근노출, 탄산화, 염화물)
	터널주변 상태	· 배수상태 · 지반상태 · 갱문상태 · 공동구상태 · 특수조건:도심지 토사터널, 전력구터널, 전차선을 설치한 터널(추가점수 부여)

2.4.2 결함지수

1) 기본시설 결함지수 산정기준

[표 2.4.2] NATM터널 (무근콘크리트 라이닝) 산정기준

평가 기준		a	b	c	d	e	
		$0 \leq f < 0.15$	$0.15 \leq f < 0.30$	$0.30 \leq f < 0.55$	$0.55 \leq f < 0.75$	$0.75 \leq f$	
라 이 닝	균열	0~2	3~5	6~8	9~11	12~13	
	누수	0	1	2	3	4~5	
	파손 및 손상		0	0	1	2	3
	재질 열화	박리	0	0	1	1	1
		충분리및 박락	0	0	1	2	3
		백태	0	0	1	1	1
터 널 주 변	배수상태		오염됨 : 1				
			배수불량 또는 막힘 : 2				
	지반상태		풍화변질 및 단층과쇄대	영향범위 내 : 2 ~ 3			
				영향범위 외 : 1			
	갱문상태		손상 : 0.5~1				
	공동구상태		덮개파손 및 오염됨 : 0.5				
이물질 퇴적 및 침수 : 1							
특수조건		도심지 토사터널, 전력구터널, 전차선을 설치한 터널에서 낙수 및 동결위험 (추가점수) : 1~3					
라이닝 결함지수 (f) = $\frac{\Sigma \text{결함점수}}{27}$, 터널결함지수 (F) = $\frac{\Sigma \text{결함점수}}{34}$							

[표 2.4.3] NATM터널 (철근콘크리트 라이닝)

평가 기준		a	b	c	d	e	
		$0 \leq f < 0.15$	$0.15 \leq f < 0.30$	$0.30 \leq f < 0.55$	$0.55 \leq f < 0.75$	$0.75 \leq f$	
라 이 닝	균 열	0~2	3~5	6~8	9~11	12~13	
	누 수	0	1	2	3	4~5	
	파손 및 손상	0	0	1	2	3	
	재질 열화	박 리	0	0	1	1	1
		충분리 및 박 락	0	0	1	2	3
		백 태	0	0	1	1	1
		재료분리	0	0	1	1	1
		철근노출	0	1	2	3	4
		탄산화	0	1	2	3	-
		염 화 물	0	1	1	2	-
터 널 주 변	배수상태	오 염 됨 : 1					
		배수불량 또는 막힘 : 2					
	지반상태	풍화변질 및 단층파쇄대	영향범위 내 : 2 ~ 3				
			영향범위 외 : 1				
	갱문상태	손 상 : 0.5~1					
	공동구상태	덮개파손 및 오염됨 : 0.5					
이물질 퇴적 및 침수 : 1							
특수조건		도심지 토사터널, 전력구터널, 전차선을 설치한 터널에서 낙수 및 동결위험 (추가점수) : 1~3					
라이닝 결함지수 (f) = $\frac{\Sigma \text{결함점수}}{36}$, 터널결함지수 (F) = $\frac{\Sigma \text{결함점수}}{43}$							

2) 부대시설 결함지수 산정기준

[표 2.4.4] 부대시설 상태평가 항목

구 분	주요 조사내용
부대시설 상태평가	• 균열 • 누수 • 파손 및 손상 • 재질열화(박리, 층분리 및 박락, 백태, 재료분리, 철근노출, 탄산화, 염화물)

[표 2.4.5] 부대시설의 가중치

가중치(W)	1.0	1.01	1.02	1.05	1.10
부대시설 결함시설	$0 \leq f < 0.15$	$0.15 \leq f < 0.30$	$0.30 \leq f < 0.55$	$0.55 \leq f < 0.75$	$0.75 \leq f$
시설물 상태평가	문제점이 없는 최상의 상태	기능 수행에 영향이 없으 나 일부 보수 가 필요한 상 태	부재의 손상 이 있으나 기 본시설 기능 수행에 문제 가 없는 상태	부재의 손상 이 중대하여 기본시설에 영향을 주는 상태	기본시설의 기능 수행에 문제를 일으 켜 즉각적인 조치가 필요 한 상태

[표 2.4.6] 부대시설 결함지수-무근 콘크리트

평가기준		a	b	c	d	e
		$0 \leq f < 0.15$	$0.15 \leq f < 0.30$	$0.30 \leq f < 0.55$	$0.55 \leq f < 0.75$	$0.75 \leq f$
균 열		0~2	3~5	6~8	9~11	12~13
누 수		0	1	2	3	4~5
파손 및 손상		0	0	1	2	3
재질 열화	박 리	0	0	1	1	1
	층분리 및 박 락	0	0	1	2	3
	백 태	0	0	1	1	1
	재료분리	0	0	1	1	1
부대시설 결함지수 (f) = $\frac{\Sigma \text{결함점수}}{27}$						

[표 2.4.7] 부대시설 결함지수-철근 콘크리트

평가기준		a	b	c	d	e
		$0 \leq f < 0.15$	$0.15 \leq f < 0.30$	$0.30 \leq f < 0.55$	$0.55 \leq f < 0.75$	$0.75 \leq f$
균열		0~2	3~5	6~8	9~11	12~13
누수		0	1	2	3	4~5
파손 및 손상		0	0	1	2	3
재질 열화	박리	0	0	1	1	1
	충분리 및 박락	0	0	1	2	3
	백태	0	0	1	1	1
	재료분리	0	0	1	1	1
	철근노출	0	1	2	3	4
	탄산화	0	1	2	3	-
	염화물	0	1	1	2	-
부대시설 결함지수 (f) = $\frac{\sum \text{결함점수}}{36}$						

2.4.3 상태평가 항목 및 기준

1) 기본시설

[표 2.4.8] 균열 평가기준

평가기준 항목		a	b	c	d	e
콘크리트 라이닝	무균(균열)	0.1mm 미만	0.1mm이상 0.3mm미만	0.3mm이상 1.0mm미만	1.0mm이상 3.0mm미만	3.0mm이상
	철근(균열)	0.1mm 미만	0.1mm이상 0.3mm미만	0.3mm이상 0.5mm미만	0.5mm이상 0.7mm미만	0.7mm이상
개착터널	BOX(균열)	0.1mm 미만	0.1mm이상 0.2mm미만	0.2mm이상 0.3mm미만	0.3mm이상 0.5mm미만	0.5mm이상
조적식 라이닝	줄눈균열	없음	아주경미한 줄눈깨짐	벽돌 2개소 이하	벽돌 2~5개소	벽돌5개소 이상

[표 2.4.9] 누수 평가기준

평가기준		A	B	C	D	E
항목		없음	스며 있음	떨어짐	흐름	분출
누수	라이닝					
	누수					

[표 4.2.10] 파손 및 손상

평가기준		a	b	c	d	e
항목						
콘크리트 라이닝	손상도	없음	1/6 미만	1/6 이상 1/3 미만	1/3 이상 1/2 미만	1/2 이상
	손상면적	없음	아주 경미한 상태	경미한 손상 (10cm×10cm 미만)	중간 손상 (10cm×10cm 이상, 30cm×30cm 미만)	극심한 손상 (30cm×30cm 이상)
조적식 라이닝	손상두께	없음	벽돌부분 손상	벽돌1개 이하	벽돌 1~2개	벽돌2개이상

[표 4.2.11] 재질열화

평가기준		a	b	c	d	e
항목						
박리깊이		없음	0.5mm 미만	0.5mm 이상 1.0mm 미만	1.0mm 이상 25mm 미만	25mm 이상 이거나 조골재 손실
충분리 및 박락		없음	깊이 125mm 미만 또는 직경 75mm 미만	깊이 12~25mm 미만 또는 직경 75~150mm 미만	깊이 25mm 이상 또는 직경 150mm 이상	박락이 극심하여 즉시 보수를 요하는 상태
백 태 재료분리		없음	면적율 5% 미만	면적율 5~10%	면적율 10~20%	면적율 20% 이상
철근노출		없음	면적율 1% 미만	면적율 1~3%	면적율 3~5%	면적율 5% 이상
탄산화 잔여깊이		30mm 이상	10mm 이상 30mm 미만	0mm 이상 10mm 미만	0mm 미만	-
전염화물 이온량		0.3kg/m ³	0.3kg/cm ³ 초과 1.2kg/cm ³ 미만	1.2kg/cm ³ 이상 2.5kg/cm ³ 미만	2.5kg/cm ³ 이상	-

2.5 옹벽의 상태평가

2.5.1 결함점수 및 결함지수 산정기준

1) 콘크리트 옹벽

결 함 등 급		a	b	c	d	e
		$0 \leq f < .15$	$.15 \leq f < .30$	$.30 \leq f < .55$	$.55 \leq f < .75$	$.75 \leq f$
침 하		0	1	2	3	4
활 동		0	1	2	3	4
배수공상태		0	3	6	9	12
계획선형오차 (전도/경사)		0	1	2	3	4
파손 및 손상(재료분리)		0	1	2	3	4
균 열		0	2	4	6	8
마모/침식		0	0	1	1	1
재료 열화	박 리	0	0	1	1	2
	박락 및 층분리	0	1	2	3	4
	백태	0	0	1	1	1
	탄산화	0	1	2	3	4
	염화물	0	1	1	2	4
	철근노출	0	1	2	3	4
세 굴		0	4	8	12	16
주변영향 인자	배수시설	배수시설이 양호할 경우 : 0, 배수시설이 없거나 불량할 때 : 1				
	사면조사	사면구배	적절	0	부적절	1
		낙석흔적	미발생	0	발생	1
		침출수	무	0	유	1
철근콘크리트 옹벽 결함지수 (F)			①	$\frac{\Sigma \text{결함점수}}{76}$	②	$\frac{\Sigma \text{결함점수}}{60}$
중력식 옹벽 결함지수(F)			①	$\frac{\Sigma \text{결함점수}}{64}$	②	$\frac{\Sigma \text{결함점수}}{48}$

※ 철근이 포함되지 않은 구조물은 철근노출, 염화물, 탄산화 항목 제외

※ 세굴 발생이 가능한 부위가 불투수 처리(아스콘, 콘크리트 포장)가 되었을 경우 ②번 산정식을 사용.

※ 콘크리트 옹벽의 누수에 대한 평가는 철근콘크리트 옹벽에 한하여 실시하며, 평가단위당 균열폭 최대점을 기준으로 균열깊이 측정을 실시하여 균열깊이가 콘크리트 피복보다 클 경우에 결함점수를 한 단계 하향 조정한다.

※ 주변영향인자 평가항목 중 사면조사는 절토사면 및 사면 보호시설물에 해당하여 실시하며, 해당 시설물이 아닌 경우에는 평가식의 분모를 3점 감산하여 계산한다.

2) 보강토 옹벽

결 합 등 급		a	b	c	d	e
		$0 \leq f < 0.15$	$0.15 \leq f < 0.30$	$0.30 \leq f < 0.55$	$0.55 \leq f < 0.75$	$0.75 \leq f$
침 하		0	0	1	1	2
계획선형오차 (전도/경사)		0	0	1	1	2
활 동		0	1	2	3	4
전면부 진행성 배부름		0	2	4	6	8
파손, 손상 및 균열		0	1	2	3	4
유 실		0	2	4	6	8
이 격		0	1	2	3	4
세 굴		0	4	8	12	16
주변영향 인자	배수시설	배수시설이 양호할 경우 : 0, 배수시설이 없거나 불량할 때 : 1				
	사면조사	사면구배	적절	0	부적절	1
		낙석흔적	미발생	0	발생	1
		침출수	무	0	유	1
보강토 옹벽 결함지수 (F)		①	$\frac{\Sigma \text{결함점수}}{52}$		②	$\frac{\Sigma \text{결함점수}}{36}$

※ 세굴 발생이 가능한 부위가 불투수 처리(아스콘, 콘크리트 포장)가 되었을 경우 ②번 산정식을 사용

※ 전면판에 발생한 균열은 파손으로 처리함.

※ 주변영향인자 평가항목 중 사면조사는 절토사면 및 사면 보호시설물에 해당하여 실시하며, 해당 시설물이 아닌 경우에는 평가식의 분모를 3점 감산하여 계산한다.

2.5.2 옹벽시설물의 상태평가기준

상태평가기준	시설물의 상태평가 내용	비고
A	$0.00 \leq F < 0.15$	F = 옹벽결함지수
B	$0.15 \leq F < 0.30$	
C	$0.30 \leq F < 0.55$	
D	$0.55 \leq F < 0.75$	
E	$0.75 \leq F$	

2.5.3 상태평가 항목별 세부기준

[표 2.5.1] 침하의 상태평가 기준 (콘크리트 옹벽)

평가기준 (결함점수)	최대 침하량의 범위		조사된 상태
	비진행성	진행성	
a (0)	5cm미만	2cm미만	- 침하가 발생되지 않은 상태
b (1)	5cm이상~ 8cm미만	2cm이상~ 5cm미만	- 부분적으로 경미한 침하가 발생한 상태이나 근본적인 보수는 필요하지 않은 상태
c (2)	8cm이상~ 12cm미만	5cm이상~ 8cm미만	- 침하의 정도가 보통정도이나 지속적인 관찰로 진행성을 감시할 정도의 상태
d (3)	12cm이상~ 16cm미만	8cm이상~ 12cm미만	- 침하의 정도가 심각하여 옹벽의 구조적인 안정에 심각한 영향을 미칠수 있는 상태
e (4)	16cm이상	12cm이상	- 침하의 정도가 아주 심하고 광범위하게 발생하여 구조적인 안정을 상실할 수 있는 위험한 상태

[표 2.5.2] 침하의 상태평가 기준 (보강토 옹벽)

평가기준 (결함점수)	최대 침하량의 범위		조사된 상태
	비진행성	진행성	
a (0)	5cm미만	3cm미만	- 침하가 발생되지 않은 상태
b (1)	5cm이상~ 10cm미만	3cm이상~ 8cm미만	- 부분적으로 경미한 침하가 발생한 상태이나 근본적인 보수는 필요하지 않은 상태
c (2)	10cm이상~ 20cm미만	8cm이상~ 16cm미만	- 침하의 정도가 보통정도이나 지속적인 관찰로 진행성을 감시할 정도의 상태
d (3)	20cm이상~ 30cm미만	16cm이상~ 25cm미만	
e (4)	30cm이상	25cm이상	- 침하의 정도가 아주 심하고 광범위하게 발생하여 구조적인 안정을 상실할 수 있는 위험한 상태

[표 2.5.3] 계획선형 오차(전도/경사)의 상태평가 기준 (콘크리트 옹벽)

평가기준 (결함점수)	최대기울기의 범위		조사된 상태
	비진행성	진행성	
a (0)	2%미만	1%미만	- 경사/전도가 발생되지 않은 상태
b (1)	2%이상~ 3%미만	1%이상~ 2%미만	- 부분적으로 경미한 경사/전도가 발생한 상태이나 근본적인 보수는 필요하지 않은 상태
c (2)	3%이상~ 4%미만	2%이상~ 3%미만	- 경사/전도의 정도가 보통정도이나 지속적인 관찰로 진행성을 감시할 정도의 상태
d (3)	4%이상~ 6%미만	3%이상~ 4%미만	- 경사/전도의 정도가 심각하여 옹벽의 구조적인 안정에 심각한 영향을 미칠 수 있는 상태
e (4)	6%이상	4%이상	- 경사/전도의 정도가 아주 심하고 광범위하게 발생하여 구조적인 안정을 상실할 수 있는 위험한 상태

[표 2.5.4] 활동의 상태평가 기준 (공통적용)

평가기준 (결함점수)	최대 활동의 범위		조사된 상태
	비진행성	진행성	
a (0)	5cm미만	2cm미만	- 활동이 발생되지 않은 상태
b (1)	5cm이상~ 8cm미만	2cm이상~ 5cm미만	- 부분적으로 경미한 활동이 발생한 상태이나 근본적인 보수는 필요하지 않은 상태
c (2)	8cm이상~ 12cm미만	5cm이상~ 8cm미만	- 활동의 정도가 보통정도이나 지속적인 관찰로 진행성을 감시할 정도의 상태
d (3)	12cm이상~ 16cm미만	8cm이상~ 12cm미만	- 활동의 정도가 심각하여 옹벽의 구조적인 안정에 심각한 영향을 미칠수 있는 상태
e (4)	16cm이상	12cm이상	- 활동의 정도가 아주 심하고 광범위하게 발생하여 구조적인 안정을 상실할 수 있는 위험한 상태

[표 2.5.5] 파손 및 손상, 재료분리의 상태평가 기준 (콘크리트 옹벽)

평가기준 (결함점수)	깊이	면적율 10%미만	면적율 10%이상
a (0)	없음	a	a
b (1)	0mm~5mm 미만	b	c
c (2)	5mm~10mm 미만	c	d
d (3)	10mm~20mm 미만	d	e
e (4)	20mm 이상	e	e

[표 2.5.6] 기초부 세굴 상태평가 기준(공통적용)

평가기준 (결함점수)	조사된 상태	
	콘크리트 옹벽	보강토 옹벽
a (0)	- 세굴이 전혀 발생하지 않은 상태	- 세굴이 전혀 발생하지 않은 상태
b (4)	- 세굴이 (지표면에서 현치하부/2) 부분까지 발생한 상태	- (근입깊이/4)의 각각의 위치까지 세굴이 발생한 상태
c (8)	- 세굴이 저판의 현치하부까지 발생한 상태	
d (12)	- 세굴이 (저판의 최대두께/2) 부분까지 발생한 상태	
e (16)	- 세굴이 기초저면까지 발생한 상태	- 세굴이 기초저면까지 발생한 상태

[표 2.5.7] 마모/침식의 상태평가 기준(콘크리트 옹벽)

평가기준 (결함점수)	조사된 상태
a (0)	- 침식/마모된 부위가 없는 양호한 상태
b (0)	- 침식/마모에 의해 골재가 노출된 상태
c (1)	- 상, 하부와 비교해서 단면(철근덮개)이 감소되기 시작한 상태 (다소 심한상태)
d (1)	- 철근덮개가 탈락되고 철근이 부분적으로 노출되어 부식이 발생한 상태(심한상태)
e (2)	- 침식부위의 철근이 완전히 노출되어 구조적인 기능을 상실한 상태 (매우 심한상태)

[표 2.5.8] 박락 및 층분리의 상태평가 기준 (콘크리트 옹벽)

평가기준 (결함점수)	조사된 상태	면적율 20% 미만	면적율 20% 이상
a (0)	없음	a	a
b (1)	15mm 미만	b	c
c (2)	15mm~20mm 미만	c	d
d (3)	20mm~25mm 미만	d	e
e (4)	25mm 이상	e	e

[표 2.5.9] 박리의 상태평가 기준 (콘크리트 옹벽)

평가기준 (결함점수)	조사된 상태	면적율 20% 미만	면적율 20% 이상
a (0)	없음	a	a
b (0)	0.5mm 미만	b	c
c (1)	0.5mm~1.0mm 미만	c	d
d (1)	1.0mm~25mm 미만	d	e
e (2)	25mm 이상이거나 조골재 손실	e	e

[표 2.5.10] 균열의 상태평가 기준 (콘크리트 옹벽)

평가기준 (결함점수)	최대균열폭	면적율 20%미만	면적율 20% 이상 또는 구조적 균열
a (0)	0.1mm 미만	a	a
b (2)	0.1~0.2mm 미만	b	c
c (4)	0.2~0.3mm 미만	c	d
d (6)	0.3~0.5mm 미만	d	e
e (8)	0.5mm 이상	e	e

[표 2.5.11] 백태의 상태평가 기준 (콘크리트 옹벽)

평가기준 (결함점수)	조사된 상태
a (0)	- 없음
b (0)	- 국부적으로 발견
c (1)	- 여러곳에서 발견
d (1)	- 심한상태
e (1)	- 매우 심하고 범위가 매우 넓은 상태

[표 2.5.12] 탄산화 잔여 깊이의 상태평가 기준 (콘크리트 옹벽)

평가기준	탄산화 잔여 깊이	철근부식의 가능성
a	- 30mm 이상	탄산화에 의한 부식이 발생할 우려 없음
b	- 10mm 이상 ~ 30mm 미만	향후 탄산화에 의한 부식이 발생할 가능성 있음
c	- 0mm 이상 ~ 10mm 미만	경우에 따라서 탄산화에 의한 부식이 발생할 가능성이 있음
d	- 0mm 미만	철근부식 발생
e	-	-

[표 2.5.13] 철근노출의 상태평가기준 (콘크리트 옹벽)

평가기준 (결함점수)	철근노출 면적율
a (0)	0%
b (1)	0 ~ 1% 미만
c (2)	1 ~ 3% 미만
d (3)	3 ~ 5% 미만
e (4)	5% 이상

[표 2.5.14] 배수공 상태의 상태평가 기준 (콘크리트 옹벽)

평가기준 (결함점수)	조사된 상태
a (0)	- 배수공 내부가 우천시마다 맑은 물이 흘러서 깨끗한 상태
b (3)	- 배수공 내부가 우천시마다 세립토가 섞여서 배수된 흔적이 있는 상태
c (6)	- 배수공 내부가 우천시마다 조립토가 섞여서 배수된 흔적이 있는 상태
d (9)	- 배수공 내부에 전혀 배수된 흔적이 없고 거미줄이나 기타 이물질이 있는 상태
e (12)	- 배수공을 전혀 설치하지 않은 경우

[표 2.5.15] 진행성 배부름 상태평가 기준 (보강토 옹벽)

평가기준 (결함점수)	조사된 상태
a (0)	- 건전한 비진행성 상태
b (2)	- 경미하게 발생한 비진행성 상태
c (4)	- 경미하게 발생한 진행성 상태
d (6)	- 심하게 발생하여 구조적인 안정에 영향을 줄 정도의 진행성 상태
e (8)	- 매우 심하게 발생하여 경사가 발생하고 구조적인 안정에 크게 영향을 줄 정도의 진행성 상태

[표 2.5.16] 파손 및 손상, 균열의 상태평가 기준 (보강토 옹벽)

평가기준 (결함점수)	조사된 상태
a (0)	- 부재에 파손이 발생하지 않은 건전한 상태
b (1)	- 파손이 경미하고 추가적인 손상진행의 가능성이 없는 양호한 상태
c (2)	- 파손이 경미하지만, 다른 추가적인 손상진행의 가능성이 있는 보통의 상태
d (3)	- 시설의 주요부에 부분적인 파손이 발생하여 제체의 안전성이 저하되거나, 손상의 진행에 따라 손상규모가 확대될 위험이 있는 심각한 상태
e (4)	- 시설의 주요부에 큰 파손이 발생하여 시설의 기능상실, 안전성 결여 또는 파괴로 이어질 수 있는 위험한 상태

[표 2.5.17] 이격 상태평가 기준 (보강토 옹벽)

평가기준 (결함점수)	조사된 상태
a (0)	- 건전한 상태
b (1)	- 평가단위에서 1개소 이하로 발생한 상태
c (2)	- 평가단위에서 3개소 이하로 발생한 상태
d (3)	- 평가단위에서 4개소 이하로 발생한 상태
e (4)	- 평가단위에서 5개소 이상 발생한 상태

[표 2.5.18] 유실 상태평가 기준 (보강토 옹벽)

평가기준 (결함점수)	조사된 상태
a (0)	- 건전한 상태
b (2)	- 평가단위에서 1개소 이하로 발생한 상태
c (4)	- 평가단위에서 3개소 이하로 발생한 상태
d (6)	- 평가단위에서 4개소 이하로 발생한 상태
e (8)	- 평가단위에서 5개소 이상 발생한 상태

제 3 장 내구성조사 개요

3.1 내구성조사 개요

3.2 내구성조사 및 결과분석 방법

제 3 장 내구성조사 개요

3.1 내구성조사 개요

내구성조사에 있어서 구조물에 열화손상이 진행되었을 경우는 열화의 정도 및 그 원인 관계를 조사하고 보수·보강 여부의 판정을 하며, 아직 열화손상이 없거나 경미한 구조물은 내구성 진단에 의해서 향후 열화 경향을 예측하고 예방보전을 검토하기 위한 자료를 수집하는 것을 목적으로 한다.

내구성 조사의 적용범위는 다음과 같다.

- 내구성조사를 대상으로 하는 구조물은 강·콘크리트 구조물에 한한다.
- 내구성조사는 구조 구체를 중심으로 수행한다.
- 조사 시점의 열화상태 뿐만 아니라 구조물의 이력, 주변환경, 열화원인을 조사하여 향후 열화 손상 진행정도를 예측하고, 내용년수와 관련하여 종합적인 안전진단을 수행한다.

3.2 내구성조사 및 결과분석 방법

3.2.1 반발경도법

1) 개요

반발경도법은 콘크리트 표면의 경도로부터 콘크리트의 압축강도를 측정하는 방법으로, 측정방법, 적용 가능한 강도범위, 판정식 및 판정의 평가방법에 대한 고려가 강도를 판정하는 과정에서 필요하다.

2) 반발경도법 시험 일반

반발경도의 원리는 슈미트햄머로 경화콘크리트를 타격시 반발경도(R)와 콘크리트 압축강도(f_{ck})와의 사이에 특정관계가 있다는 실험적 경험을 기초로 한다.

슈미트햄머는 대상물의 표면에서 직접 측정한 반발경도(R)를 타격각도에 따른 보정값(ΔR)을 고려하여 수정반발경도(R_o)를 구하고, 이 값으로부터 재령에 대한 영향을 보정한 후 제안되고 있는 여러 산출식을 적용하여 콘크리트 강도를 산출한다.

일반적으로 타격시의 반발경도는 타격에너지 및 타격체의 형상, 크기, 재료의 물리적

특성과 관계되는 물리량에 따라 다르다.

즉, 반드시 재료의 강도와 일률적인 관계가 성립되는 것은 아니며 특히, 콘크리트와 같은 불균질한 재료에서는 슈미트햄머로 표면에서 국부적 타격을 하는 경우에 반발경도는 타격면에서 존재하는 골재의 유무, 습윤상태, 콘크리트의 재령 등에 따라 차이가 있으므로 콘크리트 구조체 내부의 강도를 명확히 측정하기는 곤란하므로 비파괴 강도는 참고자료로 활용한다.

3) 측정방법

① 적용방법

a. 측정부재의 선정

- i) 부재의 두께 10cm이상인 장소 선정하고 보, 기둥 등 모서리로부터 3~6cm 이상 떨어진 장소에서 측정
- ii) 측정면은 균질하고, 평활한 평면부를 고른다.

b. 반발경도 측정방법

- i) 측정대상 면에 도장이 되어 있는 경우는 이것을 제거하여 콘크리트 면을 노출시킨다. 측정부위에 대하여 연마석을 이용하여 콘크리트 면을 편평하게 갈아낸 후 분말 기타부착물을 붙어 없앤 뒤에 측정한다.
- ii) 타격은 수직면에 직각으로 서서히 힘을 가하며 한다.
- iii) 1개소의 측정은 모퉁이에서 3cm이상 들어간 곳에서 가로, 세로 3cm 간격의 가로 4줄, 세로 5줄의 교차점 20점에 대하여 타격하여 데이터를 획득한다.
- iv) 측정된 20개의 데이터 중 타격시 반향음이 이상하거나 타격치의 $\pm 20\%$ 를 상회하는 경우는 이상치(Error)로 보고 제외 시켰다. 이상치를 제외시킨 측정치의 평균을 그 측정개소의 반발경도(R)로 하였다.

② 타격방법 및 재령에 따른 보정계수 적용

a. 타격방향

타격방향은 수평방향이 일반적이나, 수평 이외의 타격시에는 반발경도(R)가 중력에 의해 변화하는 것을 보정하기 위하여 타격각도에 따른 보정치를 다음표의 값으로 보정하여야 한다.

[표 3.2.1] 타격방향 보정치

반발경도 R	수 평 과 이 루 는 각 도			
	+90°	+45°	-45°	-90°
10	-6	-	+2.4	+3.2
20	-5.4	-3.5	+2.5	+3.4
30	-4.7	-3.1	+2.3	+3.1
40	-3.9	-2.0	+2.0	+2.7
50	-3.1	-2.7	+1.6	+2.2
60	-2.3	-1.6	+1.3	+1.7

b. 콘크리트 재령에 따른 콘크리트 압축강도의 보정

장기재령의 콘크리트 강도추정에 있어 일반적으로 적용되는 관계식이나 도표에서 재령에 따른 보정계수를 적용할 필요성이 있다. 일반적으로 수년이 경과한 콘크리트 구조물은 표면강도가 높기 때문에 재령 28일 강도 추정식으로 구한 압축강도로 수정하여야 하며, 수정계수는 다음의 표와 같다.

[표 3.2.2] 재령에 의한 보정표

材令	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日
n	1.90	1.84	1.78	1.72	1.67	1.61	1.55	1.49	1.45	1.40	1.36	1.32	1.28	1.25	1.22
材令	18日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	32日	34日	36日
n	1.18	1.15	1.12	1.10	1.08	1.06	1.04	1.02	1.01	1.00	0.99	0.99	0.98	0.96	0.95
材令	38日	40日	42日	44日	46日	48日	50日	52日	54日	56日	58日	60日	62日	64日	66日
n	0.94	0.93	0.92	0.91	0.90	0.89	0.87	0.87	0.87	0.86	0.86	0.86	0.85	0.85	0.85
材令	68日	70日	72日	74日	76日	78日	80日	82日	84日	86日	88日	90日	100日	125日	150日
n	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.82	0.82	0.82	0.81	0.81	0.80	0.80	0.78	0.76	0.74
材令	175日	200日	250日	300日	400日	500日	750日	1000日	2000日	3000日					
n	0.73	0.72	0.71	0.70	0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63					

4) 콘크리트 강도의 환산

◆ 본 과업에서의 적용 강도 추정식

구분	계산식	비 고
식 ①	$F_c = -18.0 + 1.27 \times R_o \text{ (MPa)}$	일본 재료학회 강도 추정식
식 ②	$F_c = (10 \times R_o - 110) \times 0.098 \text{ (MPa)}$	동경도건축재료검사소 강도 추정식
식 ③	$F_c = (15.2 \times R_o - 112.8) \times 0.1 \text{ (MPa)}$	과학기술부(고강도 콘크리트일 때 사용)
식 ④	$F_c = (13.8 \times R_o + 4.4) \times 0.1 \text{ (MPa)}$	(사)한국시설물진단학회식(고강도콘크리트일 때 사용)

여기서, F_c : 추정강도(kg/cm²), R_o : 반발경도

3.2.2 탄산화 측정

1) 탄산화 시험 목적 및 측정원리

강재는 건전한 콘크리트인 알칼리 환경에서는 강재 표면에 부동태 피막이 생겨 부식이 발생되지 않는다. 환경적 요인 중 CO₂의 영향을 받으면 콘크리트는 중성으로 변화되며, 이 환경에서 강재는 부식하게되므로 강재를 포함한 구조물에서 탄산화깊이의 측정은 중요한 검사항목이라 할 수 있다.

탄산화에 의하여 pH값이 감소됨에 따라 콘크리트 내부의 환경이 알칼리성에서 중성 쪽으로 변해가며 내부의 철근을 둘러싼 알칼리성 부동태 피막을 불안정하게 하여 부식 발생을 유발시킨다. 시험방법은 페놀프탈레인 1%용액을 분무하였을 때 pH값이 9이하에서는 무색, 이보다 높은 pH값에서는 적색을 나타내므로 간편하게 식별할 수 있다.

2) 시험방법

- 측정부위를 드릴로 천공, 모서리부 국부파손한 부재의 표면을 솔질, 물청소 등으로 표면을 깨끗이 한다.
- 시약을 스프레이 등으로 측정면에 분무한다. 분무 시기는 표면청소 직후 또는 물 청소를 하였을 경우 표면이 완전히 건조되었을 때 실시한다.

[표 3.2.3] 측정면의 조건에 따른 탄산화 시험방법

case	측정면	청소방법 전처리법	시약의 분무 시기	탄산화깊이의 측정시기 (분무후의 경과시간)
I -1	드릴링, 파취면	blow불기	직후	직후
I -2			3~6시간후	1~10분후
I -3			1~7일후	1분~2일후

3) 탄산화속도계수 산정

탄산화속도는 경과시간 tdml 평방근에 비례하여 진행한다고 하는 $\sqrt{t}$ 법으로 표현된다. 탄산화 깊이 C는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$C = A \times \sqrt{t}$$

여기서, C : 탄산화깊이(mm)

A : 탄산화속도계수(mm/ $\sqrt{\text{년}}$)

t : 재령(년)

4) 탄산화 상태평가 기준

- 탄산화 깊이에 대한 평가는 철근으로부터 탄산화의 남은 깊이를 지표로 하여 탄산화에 의한 강재부식 가능성을 나타낸 것으로 탄산화에 의한 단독 열화에 대하여 적용한다.
- 탄산화는 직접적인 손상항목이 아닌 철근부식을 유발할 수 있는 환경에 관한 항목으로써 상태평가 기준 범위를 “a~d”로 한다.

[표 3.2.4] 탄산화 상태평가 기준

등급	탄산화 잔여 깊이	철근부식의 가능성
a	· 30mm 이상	탄산화에 의한 부식발생 우려 없음
b	· 10mm이상 ~ 30mm미만	향후 탄산화에 의한 부식발생 가능성 있음
c	· 0mm 이상 ~ 10mm미만	탄산화에 의한 부식발생 가능성 높음
d	· 0mm미만	철근부식 발생
e	-	-

제 4 장 보수공법 및 유지관리방안

4.1 보수공법 개요

4.2 보수공법

4.3 유지관리 방안

제 4 장 보수공법 및 유지관리방안

4.1 보수공법 개요

교통량의 증가와 교통하중의 중량화, 사용환경상의 변화로 인해 시설물에 대한 손상이 가중될 수 있으며, 손상이 진행될수록 보수·보강에 따른 막대한 시간과 비용이 증가하고 있는 추세이며, 차량의 안전통행에도 영향을 끼치는 사례가 발생하고 있다.

본 정밀점검 결과에 따라 구조물의 내구성, 방수성, 안전성, 기밀성 및 미관을 고려하여 보수공법을 선정하며, 보수공법에 있어서 균열의 원인, 보수범위와 규모, 환경조건, 안전, 공사기간, 경제성 등을 고려하여 소기의 목적이 달성되도록 하고자 한다.

4.2 보수공법

4.2.1 균열 보수방안

폭 0.3mm이상의 균열은 표면처리공법에 의한 보수시 부재의 탄성거동, 보수 재료 자체의 건조수축 등으로 인해 재 손상 재발이 빈번하므로 주입공법에 의한 보수가 바람직한 것으로 판단된다.

1) 균열 보수공법 분류

[표 4.2.1] 균열 보수공법 분류

보수 목적	균열 현상 · 원인		균열폭 (mm)	보 수 공 법				
				표면처리 공 법	주입 공법	충전 공법	그밖의 공법	
							침투성방수제 도포공법	기타
방수성	철근이 부식되지 않은 경우	균열폭의 변동이 작음	0.2이하	○	△		○	
			0.2~1.0	△	○	○		
		균열폭의 변동이 큼	0.2이하	△	△		○	
			0.2~1.0	○	○	○		
내구성	철근이 부식되지 않은 경우	균열폭의 변동이 작음	0.2이하	○	△	△		
			0.2~1.0	△	○	○		
			1.0이상		△	○		
		균열폭의 변동이 큼	0.2이하	△	△	△		
			0.2~1.0	△	○	○		
			1.0이상		△	○		
		철근부식		-				
	염 해		-					□
	반응성골재		-					□
	※ ○ 적당 △ 조건에 따라 적당 □ 기타							

2) 균열 보수시 주입제 선정안

[표 4.2.2] 균열 보수공법 분류

구 분	저점도 EPOXY 주입제	무기질계 주입제	유기질계 주입제
장 점	-시공이 간편하다 -시공비가 적다 -시멘트모탈, 콘크리트철근에 강력히 접착된다. -내수성, 내후성 우수하다. -미세한 크랙까지 완전히 주입가능하다. -작업성이 우수하고 저압 주입용으로 적합하다. -경화 후 수축이 거의 없다. -전압 동시 주입공법이며 이동성이 간편하고 주입량을 관리하기도 좋다 -광범위한 범위에 대량의 주입이 가능	-습윤 및 건조지역적용이 가능하다. -내화학성이 크다 -접착력 및 강도가 크다. -콘크리트 친화제인 무기질 재료이다. -압축강도 1020kg/cm² 으로 우수함. -무수축성이다. -주입후 미관이 양호하다.	-시공이 간편하다
단 점	-공사비가 일반 재료에 비해 다소 비싸다. -보수 중 완전 건조가 된 상태이어야 효과가 크다.	-빙점이하에서는 사용을 금한다.	-공사비가 다소 비싸다. -유기질계이므로 시간에 따라 주입재의 변형이 발생할 수 있다.
시공방법	-균열을 건조시킨다 -씰링재를 균열틈에 봉합한다. -주입구를 설치한다 -주입한다. -마감한다.	-씰링재를 사용하여 인젝터를 크랙주위에 고정시킨다. -무기질주입제를 믹싱하여 인젝션 포트에 담는다. -균열부에 삽입하고 서서히 압력을 가한다. -주입이 끝나면 씰링재와 인젝터를 제거한다. -표면처리를 한다.	-균열주위에 팩커를 설치하기 위해 천공을 한다. -주입구 팩커 설치 -유기질계 충전 -마감
추천안	○		
선 정 배 경	보수효과(방수성, 내구성 등)를 고려할 때 습기 및 물에 강하고 접착력이 우수한 저점도 에폭시 수지를 사용한 균열주입보수가 적정할 것으로 판단된다.		

4.2.2 단면 손상부 보수방안

1) 부재 단면 손상부

단면 손상부는 손상의 정도를 고려하여 다음 공법을 적용하는 것이 바람직하다.

[표 4.2.3] 단면 손상부 보수방안

손상현황	보수목적	적용공법
박리, 재료분리, 경미한 파손	보수단면이 적은 경우 내구성 저하방지 목적	단면보수공법
박락, 파손, 철근노출	단면결손부에 대한 내구성 및 보강 목적	단면복구공법
파손, 철근노출	단면복구 및 내하력 증가 목적	강판접착공법

2) 콘크리트 부재 단면 손상부 보수제 선정안

단면 손상부 보수 재료는 다음과 같이 선정하였다.

[표 4.2.4] 표면 손상부 보수제 선정방안

구 분	폴리머모르터계 시멘트 +철근방청	(침투성 접착강화재 + 급결시멘트) +철근방청	일반시멘트+철근방청
장점	-시공성이 좋다. -표면 접착력이 강하다. -고강도로서 충격이나 내후성이 강하다. -시공실적이 많다.	-시공성이 좋다. -표면 접착력이 강하다. -단시간내 지수효과가 큼	-시공이 간편하다. -표면 완전 건조상태에 있을 경우 보수효과가 크다. -공사비가 저렴하다.
단점	-시공시 면이 완전건조 상태이어야 한다. -숙련공에 의한 시공이 요구된다. -재료가 다소 고가이다.	-5℃이하에서는 작업이 불가하다. -이중 재료 사용으로 공사비가 고가이다. -숙련공에 의한 시공이 요구된다.	-부착면 탈락 발생이 빈번하다. -손상면에 습기등 발생시 보수부 탈락이 빈번하다. -다른 재료 혼입시 공사비가 증대된다.
추천안	○		
선정배경	콘크리트 부재의 단면손상부(박리, 박락, 경미한 파손) 부위는 표면접착력이 강하고 고강도로서 충격이나 진동에 강하며, 별도의 혼합재가 필요없이 내구성 확보가 가능한 폴리머 모르터계 시멘트에 의한 단면보수를 시행한다. 콘크리트 부재의 박락 및 파손정도가 심하여 철근이 노출될 경우는 단면복구공법에 의한 보수가 바람직하다.		


4.2.3 보수공법별 개요

◆ 균열보수공법

1) 개 요


- * 균열부에 에폭시 수지를 주입하고 콘크리트와의 일체를 껴함.
- * 도로를 전면 공용 시공가능.
- * 구체의 방수성 향상.
- * 콘크리트의 노화 방지.
- * 철근의 방청 효과.
- * 내하력 증대 기대할수 없음.

2) 시공방법


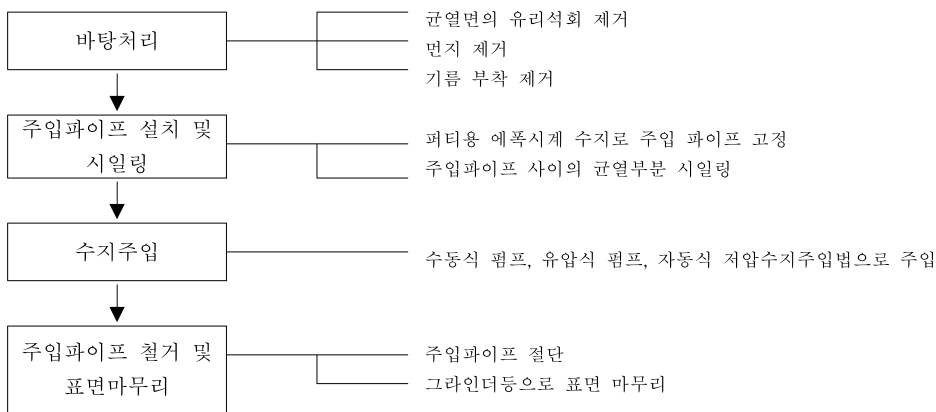


3) 주의사항

- * 주입압력이 너무 크면 균열이 확대 되어 버린다.
- * 평균주입압 - 수동식 : $4\text{kg}/\text{cm}^2$
 - 페달식 : $15\text{kg}/\text{cm}^2$
 - 전동식 : $20\text{kg}/\text{cm}^2$
 - 자동식 : $4\text{kg}/\text{cm}^2$
- * 시공시의 온도는 일반적으로 $10\sim 30^\circ\text{C}$, 콘크리트 균열 표면의 온도는 10°C 를 표준.
- * 에폭시계 수지는 항상 냉암소에 밀봉 보관하여야 하며, 제조후 6개월 이상 경과한 것은 다시 시험하여 품질의 변질여부 확인.

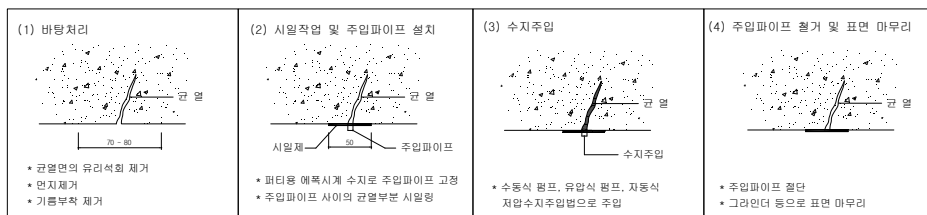

균열이 작은 경우와 큰 경우(0.3mm)의 시공법 비교

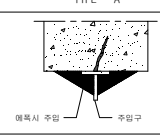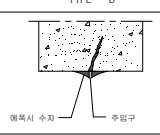구 분	TYPE - A	TYPE - B
파이프부착공법		
균열부 V커트 방법	에폭시 주입	에폭시 주입
파이프 종류	WASHER 파이프	일반 파이프
파이프 설치간격	20 ~ 30cm	20 ~ 30cm
균열의 폭	0.3mm 미만	0.3mm 미만

◆ 단면보수 공법

1. 공법개요

단면이 비교적 적은 경우의 보수에 사용되는 방법으로 단면보수의 하지처리 후에 보수에 적합한 강도로 혼합한 보수재를 주걱이나 손으로 눌러 붙여서 단면을 보수하는 공법이나 시공부위, 진동, 자중 등으로 보수재료가 떨어지는 경우도 있으므로 보수재료의 선정시 유의하며, 두껍게 발랐을 수축 균열도 주의해야 한다.

2. 시공순서



3. 시공방법 및 유의사항

- ① 기존콘크리트의 열화부위, 탄산화부분을 브레이커 및 그라인더를 이용하여 콘크리트 표면을 철거한다.
(THK=2~30m/m)
* 콘크리트 표면철거시 파편 및 분진이 발생하므로 보호안경 착용후 작업을 한다.
- ② 콘크리트 표면철거 후 고압세척기를 이용하여 표면을 고압세척한다.
* 고압세척의 압력은 노즐TIP에서 5000PSI(350kg/cm²)의 압력으로 한다.
* 압력이 높으므로 노즐방향이 사람을 향하지 않도록 하며, 보호장구 착용후 작업을 한다.
- ③ 물세척(고압세척) 후 건조시킨다.
- ④ 대기나 콘크리트의 온도가 5℃이하 또는 24시간 이내에 5℃이하가 예상되거나, 시공후 8시간 이내에 비가 예상되면 시공을 해서는 안된다.
- ⑤ 대기 온도가 35℃ 이상일때에도 시공을 해서는 안된다.
- ⑥ 보존 및 보관방법
* 직사광선을 피해서 보관하여야 하며 제조일로부터 6개월간 보관이 가능하다.
- ⑦ 패칭재(모르터)가 패칭 후 양생에 주의한다.
* 양생시 양생포를 덮어 양생한다.작업장 주위를 깨끗이 정리한다.

◆ 단면복구 공법

1. 공법개요

콘크리트의 탈락, 박리, 박락등 단면 결손과 함께 철근이 노출된 경우의 콘크리트 보수공사에 적용한다.

2. 시공순서



3. 시공방법 및 유의사항


- ① 손상단면은 소형브레이커 등을 이용하여 철거(표면과 직각이 되도록 치핑)한다. THK=2~30m/m)
 - * 콘크리트 표면철거시 파편 및 분진이 발생하므로 보호안경 착용후 작업을 한다.
- ② 콘크리트 표면철거후 고압세척기를 이용하여 표면을 고압세척한다.
 - * 고압세척의 압력은 노즐TIP에서 5000PSI(350kg/cm²)의 압력으로 한다.
 - * 압력이 높으므로 노즐방향이 사람을 향하지 않도록 하며, 보호장구 착용후 작업을 한다.
- ③ 물세척(고압세척) 후 건조시킨다.
- ④ 침투성 표면강화제 및 발청억제제는 온도가 5℃이하에서는 작업을 중지해야 한다.
 - * 표면이나 흠에 남지않도록 하고 표면의 잔재는 박리의 원인이 되므로 형깁등을 이용하여 제거한다.
- ⑤ 신, 구 접착재료의 접착력 증진을 위하여 G&W - 11 (수성폴리머물탈) 를 솔처리한다.
 - * 솔처리는 1회 THK = 1.5m/m 를 넘어서는 안된다.
 - * 5℃ 이하에서는 작업을 중지한다.
- ⑥ 기존 콘크리트 탈락부위는 탄산화 방지를 위하여 탄산화 방지제 및 동결융해 방지제를 바른다.
 - * 솔처리는 1회 THK = 10m/m 를 넘어서는 안된다.
- ⑦ 작업장 주위를 깨끗하게 정리한다.

◆ 도장보수 공법

1. 공법개요

강재의 부식방지 및 미관확보를 위한 착색 두가지 기능을 장기간 유지할 수 있도록 강재의 부식을 완전히 제거하고 도장을 시행한다.

2. 시공순서

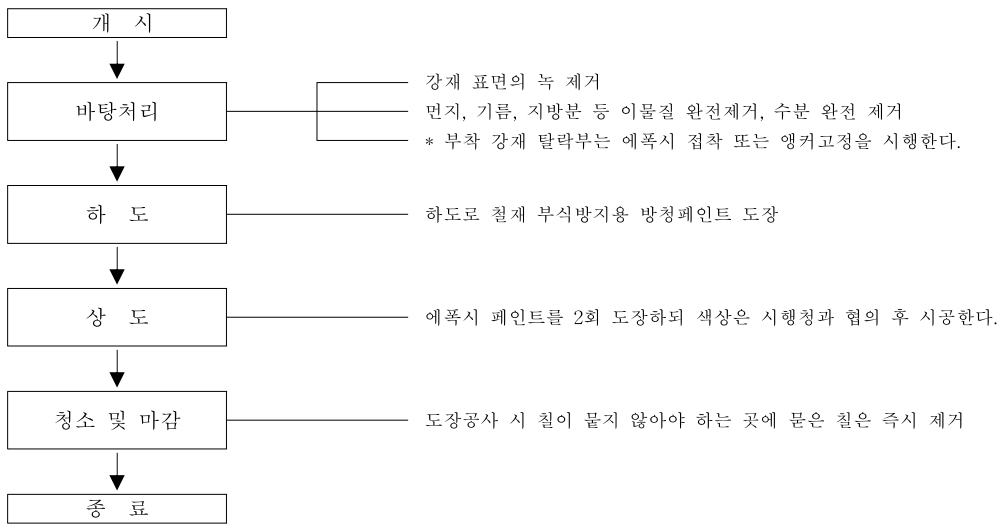

3. 시공방법 및 유의사항

- ① 도장재는 세부품질기준과 배합 및 회석에 관한사항, 환경조건 및 유효보관기간, 바탕준비에 관한사항, 사용시 유해물질과 과다노출에 대한 보호 등 안전에 관한사항을 기술하여 감독 승인을 받는다.
- ② 오염, 먼지등은 닦아내고 용접, 접합부위 등에 부착된 불순물은 스크레이퍼, 와이어 브러쉬, 연마지 등으로 완전제거한다. 기름, 지방분 등의 부착물은 닦아낸 후 휘발유, 벤졸, 트리크렌, 솔벤트, 나프타 등으로 씻고 물로 다시 씻어낸다.
- ③ 바탕처리 후 철재면에 부착된 수분은 완전 건조시킨다.
- ④ 비가 오거나 상대습도 85% 초과시, 기온이 5℃ 미만일 경우 작업을 하지 않도록 한다.
- ⑤ 보존 및 보관방법
 - * 제조업자의 지침사항에 따른다.
- ⑥ 도장장재 양생중 외부 접촉을 차단한다.
- ⑦ 작업장 주위를 깨끗이 정리한다.

◆ Sealant 보수

Sealant부는 내구연수 경과로 인해 열화될 수 있으므로 주기적인 보수가 필요하며, Sealant 재시공시는 숙련공에 의해 썰재의 배합비, 시공을 정밀하게 하여야 한다.

◆ 포장 손상 보수공법

1. 아스팔트 표면처리 공법

가. 용도 및 목적

표면처리(Surface Treatment)는 아스팔트 포장의 표면에 부분적인 균열, 변형, 마모 및 붕괴와 같은 파손이 발생한 경우에 기존 포장에 2.5cm 이하의 얇은 층으로 시일링(Sealing)층을 시공하는 공법이다. 우기 또는 한냉기 전에 실시하면 양호한 상태로 포장을 유지할 수 있으므로 예방적인 조치로서 매우 효과적이다. 표면처리에는 일반적으로 다음과 같은 공법이 있다.

◆ 시일코우트(Seal Coat) 및 아마코우트(Armor Coat) (01-502,503,504)

◆ 카페트코우트(01-502,503,504)

◆ 포그시트(01-502,503,504)

◆ 슬러리시일(01-502,503,504)

◆ 수지계 표면처리(01-502,503,504)

나. 시공방법

1) 시일코우트(Seal Coat) 및 아마코우트(Armor Coat) : 시일코우트는 포장표면에 살포한 역청재료 위에 모래나 부순돌을 살포하여 부착하는 공법으로 이 공법을 2회 이상 반복하여 두께를 두껍게 하는 것을 아마코우트라고 한다.

2) 카페트코우트(Carpet Coat) : 포장의 표면에 아스팔트 혼합물을 얇게 포설하여 다지는 공법으로 일반적으로 쇄석, 스크리닝스, 모래, 석분 및 아스팔트를 혼합하여 두께 1.5~2.5cm로 포장한다. 표면처리로서는 효과가 크다. 또한 포장 후 조기에 교통개방이 가능하며 특수한 혼합물로는 미끄럼방지용 혼합물인 실리카샌트 아스팔트 및 내마모용 혼합물인 미세한 분말로 된 깎아스팔트콘크리트 등이 있다.

3) 포그시일(Fog Seal) : 물로 묽게한 유화아스팔트 MS(C)-2, MS(C)-3 또는 MS(A)-2, MS(A)-3(중발 잔유물의 침입도 100이하의 것)을 얇게 살포하여 작은 균열과 표면의 공극을 채워 노면을 소생시키는 공법으로 특히 교통량이 적은 곳에 사용하면 효과가 있다.

4) 슬러리 시일(Slurry Seal) : 유화 아스팔트, 잔골재, 석분과 적당량의 물을 가한 상온혼합물을 슬러리 모양으로 만들어 얇게 포설하는 공법이다. 이 공법은 미세균열

및 표면이 마모된 곳의 수리에 적용되고 있다.

5) 수지계 표면처리 : 포장표면에 에폭시수지 등을 살포 또는 도포해서 그 위에 경질골재를 살포, 고착시키는 것으로 특별히 미끄럼방지 효과를 기대할 수 있는 공법이다. 안료 또는 착색골재를 이용하여 착색포장을 겸용할 수 있다. 골재로는 에머리, 칼사이드 보그사이트 등의 경질 골재를 이용하며 입경은 3.2~1.2mm의 범위의 것을 사용한다.

2. 아스팔트 패칭공법

가. 용도 및 목적

패칭이란 포트홀, 단차, 부분적인 균열 등 적은 면적의 손상된 곳을 직접 채우는 임시적인 방법과 불량 부분을 약간 크게 절취하여 수리하는 방법으로 구분할 수 있다. 전자는 특히 긴급성을 필요로 하는 경우에 쓰인다. 사용하는 재료는 기존 포장과 같은 재료를 사용하는 하는 것이 바람직하나 긴급히 대응하여야 하는 것과 시설 포장과 같은 재료를 얻기 어려울 때에는 쉽게 구할 수 있는 재료를 사용해도 좋다. 패칭 재료는 일반적으로 가열 아스팔트 혼합물이 사용되며, 긴급을 요할때는 상온 아스팔트 혼합물도 사용된다.

◆ 가열 혼합식 방법

◆ 상온 혼합식 방법

◆ 구스아스팔트

나. 시공방법

1) 가열 혼합식 공법 : 가열 혼합식 공법에 의한 혼합물은 기존 포장과 부착이 좋고 내구성과 안정성이 우수하며 시공직후 안정되어 대형차 교통량이 많은 도로에 적합하다. 반면에 혼합물의 온도관리를 엄중히 하지 않아 온도가 떨어진 혼합물로 포설한 부분은 충분한 밀도가 얻어지지 않고 기존 포장과의 부착도 기대할 수 없게 된다. 따라서 혼합물의 운반에 있어 천막포 등으로 덮어 보온에 특히 주의하여 온도강하를 방지해야 한다.

2) 상온 혼합식 공법 : 상온 혼합식 공법에 사용하는 혼합물은 상온에서 취급하는 것이 특징이므로 운반과 포설에 편리하다. 상온 혼합물에 의한 포설에서도 가열 혼합식과 거의 같은 순서, 방법으로 시행하면 된다. 혼합물은 어느 기간 동안 저장할

수 있으나 가열 혼합물과 비교할 때 안정성, 내구성이 떨어지므로 대형차 교통량이 많은 도로에서는 긴급을 요하는 장소 이외에는 사용하지 않는 것이 좋다.

3) 구스아스팔트 : 가열 혼합식 공법과 거의 동일.

3. 아스팔트 오버레이공법

가. 용도 및 목적

기존 포장의 강도 부족을 보충하는 것 외에 노면의 평탄성 개량, 균열로 빗물의 침투를 방지하는 목적도 있다. 오버레이시 노면높이의 상승과 배수, 사하중 증가 등을 가져올 수 있으므로 여러 상황을 고려하여 공법을 채택하여야 한다. 이의 채택이 어려울 경우에는 절삭 오버레이, 재포장, 재생공법등을 검토할 필요가 있다. 오버레이를 시공하기에 앞서 기존 포장의 파손상황에 따라 적당한 수정을 한다.

나. 시공방법

- 노면을 깨끗이 청소하고, 쓰레기 등을 제거한다.
- 택코우트 실시 : 일반적으로 아스팔트 유제(PK-4)를 이용한다. 살포량은 재래노면의 조도, 노화의 정도에 따라 다르지만, 일반적으로 0.4~1.0 l/m² 정도이다. 살포량이 너무 많으면 오버레이 후 노면에 블리딩 및 종단방향 요철이 생기게 된다. 유제의 살포는 일반적으로 시공면적이 작은 경우에는 엔진 콤푸레서를 사용하고, 면적이 큰 경우에는 아스팔트 디스트리뷰터를 사용하여 효율적인 시공이 가능하다.

4. 아스팔트 절삭오버레이공법

가. 용도 및 목적

아스팔트 포장표면에 연속적으로 또는 단속적으로 요철이 발생하여 평탄성이 불량하게 된 경우는 이 부분을 기계로 절삭하여 노면의 평탄성과 미끄럼 저항을 회복시키는 공법으로 소성변형이 일어난 곳에 효과적인 공법이다.

나. 시공방법

- 로드히터로 소정온도(60~180℃)까지 가열한다.
- 로타리 커트 또는 모터 그레이더의 그레이더로 절삭한다.

- 사람 또는 모터 스위퍼로 청소한다.
- 그대로 교통개방하거나 오버레이 시공을 한다.

5. 포장도로 균열보수공법(Road Seal)

가. 용도 및 목적

본 공법은 교면포장 파손, 균열부 보수 및 바닥판 균열, 철근콘크리트, 신축이음부 보수에 주로 사용되며, 균열의 봉합을 주목적으로 한다.

나. 시공방법

- 시공부위 절단 및 깨기
- 압축공기 청소 및 Tape부착 : 신축 이음부에서 파편, 미세먼지, 미량의 습기제거, 점착성 이물질을 제거후 포장 깨기 측면에 Tape를 부착한다.
- 시공부위 가열 및 백업제 서치 : 양호한 주입을 위하여 히트랜스를 사용해 시공부위를 가열 (약 70°C유지)한후 백업제를 설치한다.
- 1차 도포 및 지지판 설치 : 시공부위에 로드셀을 2mm~3mm정도로 1차도포 후 지지판(철판 : 5~6mm)을 설치한다
- 조인트제(로드셀)의 주입
- 마무리 작업 : 스퀴즈나 롤러로 평탄한면(평탄화)을 만든후 석회가루 또는 탈크가루를 표면에 살포해 냉각시키면 시공즉시 차량통행이 가능하다.

4.3 유지관리 방안

4.3.1 유지관리 개요

시설물(교량, 터널, 옹벽 등) 유지관리는 시설물의 현상을 파악하여 이상 및 손상을 조기에 발견하고 적절한 조치를 취함으로써 사용자의 안전 및 원활한 교통흐름을 확보함과 동시에 향후 시설물의 유지관리에 필요한 자료를 얻는 것을 목적으로 실시한다.

유지관리의 목적은 다음과 같다.

- ① 시설물의 안전성을 확보하고, 설계목적에 부합되도록 보정한다.
- ② 시설물의 상태를 체계적이고 주기적으로 기록한다.
- ③ 손상을 조기에 발견하고, 향후 발생될 손상을 예측한다.
- ④ 보수, 보강, 개축 등의 의사결정에 필요한 자료를 제공한다.
- ⑤ 점검결과의 전산관리 등을 통해 합리적인 유지관리 계획을 수립하여 예산의 최적 분배가 가능하게 한다.
- ⑥ 축적된 점검결과 분석을 통해 향후 설계, 시공될 교량의 개선을 기대할 수 있다.

시설물 유지관리의 목적은 다양하지만 그 중에서 가장 기본이 되는 것은 시설물의 현상을 주기적인 현장 점검을 통해 파악하고, 시설물의 안전성과 사용성에 악영향을 미칠 손상을 예방하거나 조기에 발견하여 적절한 조치를 취함으로써 사용자의 안전한 시설물 이용을 보장하는 것이다.

축적된 점검자료를 분석하면 시간이 경과함에 따라 변해 가는 시설물의 상태를 예측할 수 있고, 이에 따라 적절한 유지관리 계획을 수립할 수 있게 된다.

또한, 유지관리면에서 본 설계, 시공상의 문제점과 개선점이 파악되어 유지관리를 고려한 설계, 시공을 가능케 하고, 결과적으로 시설물의 수명을 연장시킨다.

4.3.2 유지관리방안

1) 부재별 유지관리 중점방안

① 포장면

- a. 아스팔트 포장은 중차량의 통행시 차륜접지 구간에 소성변형이 발생되고 그에 따른 주행성 저하 및 이용자의 불편이 발생되므로 일상점검을 통하여 노면의 요철발생여부를 점검하고, 소성변형 및 요철발생에 의하여 주행차량의 차선변경에 영향을 미칠 경우 표면절삭등을 통하여 보수 조치하여야 한다.
- b. 포장면은 윤하중을 직접 접하는 부분이므로 부분적인 손상시 손상범위가 빠른 속도로 확대되고, 표면의 손상시 주행성 저하 및 충격하중이 크게 증가되어 교량에 초과하중으로 작용되어 내구성을 저하시키므로 부분적인 손상의 발생시 조속히 보수 조치하는 것이 바람직하다.

② 신축이음

- a. 교량의 신축이음부 본체 유간부는 이물질이 장기적으로 적치될 경우 신축기능을 저하시킬 수 있으므로 정기적인 점검을 통한 청소 시행이 필요하다.
- b. 신축이음부의 누수는 교각 및 교대의 받침면에 물이 고여 콘크리트 표면의 열화를 촉진시키고 강재 받침의 경우 받침부식을 촉진시키는 요인으로 작용되므로 분기별로 우기시 신축이음부의 누수정도를 점검하는 것이 필요하다.
- c. 신축이음에 연결되는 슬래브 단부는 차량의 충격하중등에 의하여 손상이 빈번히 발생되므로 점검시 신축이음하부의 슬래브 단부손상 유무를 관찰하여야 한다.

③ 배수구

교량의 교면 배수를 위한 배수구는 입구부에 이물질이 적치되는 경우 표면수의 유입이 곤란하고, 동결기시 결빙방지를 위하여 살포한 모래등에 의하여 배수관의 막힘이 빈번히 발생되므로 동결기가 끝나는 시기에는 배수관에 이물질의 충전여부를 점검하고 배출구 주변도 정리를 시행하는 것이 필요하다.

④ 받침장치

- a. 받침장치는 상부구조와 하부구조를 연결시키는 중요한 부분으로서 교량의 대부분의 손상 및 결함이 받침부에서 주로 발생하고 있다.

- b. 상부구조의 거동에 대해 이동, 회전이 가능하고 충분한 지지력이 확보되어야 한다.
- c. 받침부의 가동상태 확인(미끄럼면 구동상태, 가동 여유량 확인) 및 받침 강재의 부식상태, 받침콘크리트 손상상태를 주기적으로 점검하고 이상 발견시 적절한 조치가 수반되어야 한다.

⑤ 교각, 교대

- a. 교대 및 교각은 상부하중을 기초에 전달하는 부재이므로 과도한 하중의 작용시 손상이 발생되지만 기초의 불안정시에도 손상이 발생할 수 있다.
- b. 교대 및 교각은 주변지층의 변화 및 주변에서 지반터파기 작업등을 시행하는 경우 점검횟수를 증가하고 변위여부를 유의 관찰하여야 한다.
- c. 하부공 기초의 세굴 및 침식, 기타 변위 등의 손상은 교량의 안전성에 영향을 미치므로 주기적인 점검을 통하여 손상 발생 여부를 조사한다.

⑥ 거더

- a. 거더 지점부 및 중앙부의 손상 발생여부에 대하여 주의 관찰한다.
- b. PC 거더 단부의 균열 및 파손은 중대 결함이므로 발생여부에 대해 주의 관찰한다.
- c. 강재 거더 지점부 및 중앙부의 손상(부재 변위, 용접부 균열, 볼트 손상 등) 발생여부에 대하여 주의 관찰한다.
- d. 강재 거더 단부는 신축이음 누수에 따른 부식 발생위험이 많으므로 부식여부에 대해 중점 점검한다.

2) 유지관리 지침

본 과업을 통하여 제시된 외관조사망도를 바탕으로 본 보고서『제1편 제2장 외관조사 실시개요』에서 제시한 「점검부위 및 손상종류」 사항을 참고하여 유지관리 한다.

※ 시설물 점검시 각 시설물별 유지관리 지침과 외관 조사망도 활용 요망.

※ 시설물 보수·보강 이력사항에 대한 기록관리 철저 요망.

※ 시설물의 보수는 제1편 제4장을 참조하며, 보강 필요부재에 대해서는 충분한 검토 및 보수 실시절계 후 제시된 방안으로 보강하는 것이 바람직하다.

※ 보수·보강 수행시 공사에 따른 특기사항은 기록, 정리하여 향후 유지관리 자료로 활용할 수 있도록 하여야 한다.

제 2 편 시설물편

1. 용산교
2. 안양1교
3. 안양3교
4. 낙동대교
5. 삼랑진IC2교
6. 삼랑진IC1교
7. 용산터널
8. 무척산터널
9. 생림1터널
10. 생림2터널
11. 콘크리트 옹벽

1. 용 산 교

용산교 현황표



작성일 : 2013년 11월 20일

구분		내용		구분		내용	
시설물명		용산교		시설물번호		상행 : BR2006-0001015 하행 : BR2006-0001016	
준공년월일		2005년 12월		관리번호		dbw BR.7	
시설물위치		경상남도 김해시 상동면 여차리					
설계하중		DB-24		노선명(이정)		고속국도55호선 (부산기점22.822~23.543 km)	
제원	연장	L = 720.0 m (3@30+3@30+3@30+3@30+3@30+3@30+3@30= 720.0m)					
	폭	B = 24.3 m, 4차로					
구조 형식	상부	프리스트레스거더교(PSCI)		기초 형식	교대	PILE 기초	
	하부	교각-T형(TP) 교대-역T형(RTA)			교각	PILE 기초	
교량받침		탄성고무받침		신축이음		모노셀(A1), RAIL JOINT	
교차시설물 (도로,철도,하천)		군도14호선,여차천		통과높이		30.0 m	
기 타		- 평면형상 : 사각이 없는 직선교 - 방호벽 및 중앙분리대 : 콘크리트 - 포장유형 : 아스팔트 포장					

■ 중점 점검사항

- 바닥판 : 균열, 누수 및 백태, 국부파손 부위 진전여부
- P.S.C 주형 : 국부파손 및 균열부 진전여부, 가로보 콘크리트 들뜸부위 진전여부
- 교대 및 교각 : 균열, 누수(체수)흔적 및 백태, 국부파손 부위 진전여부
- 교량받침 : 받침밀림 부위 이상 유무, 무수축물탈 및 받침 콘크리트 손상 진전여부, 스토퍼 상호간섭 부위 이상을 발생여부 점검
- 교면포장 : 라벨링, 포트홀, 패임, 보수부 재손상 부위 진전여부
- 신축이음 : 유간여유량 및 작동상태 점검, 본체 하부 누수유무 점검
- 배수시설 : 배수관 연결재 및 연결고리 탈락, 용접부 누수에 의한 하부구조 영향여부 점검
- 기타 : 지반침하 및 변형

[용산교 종·평면도]

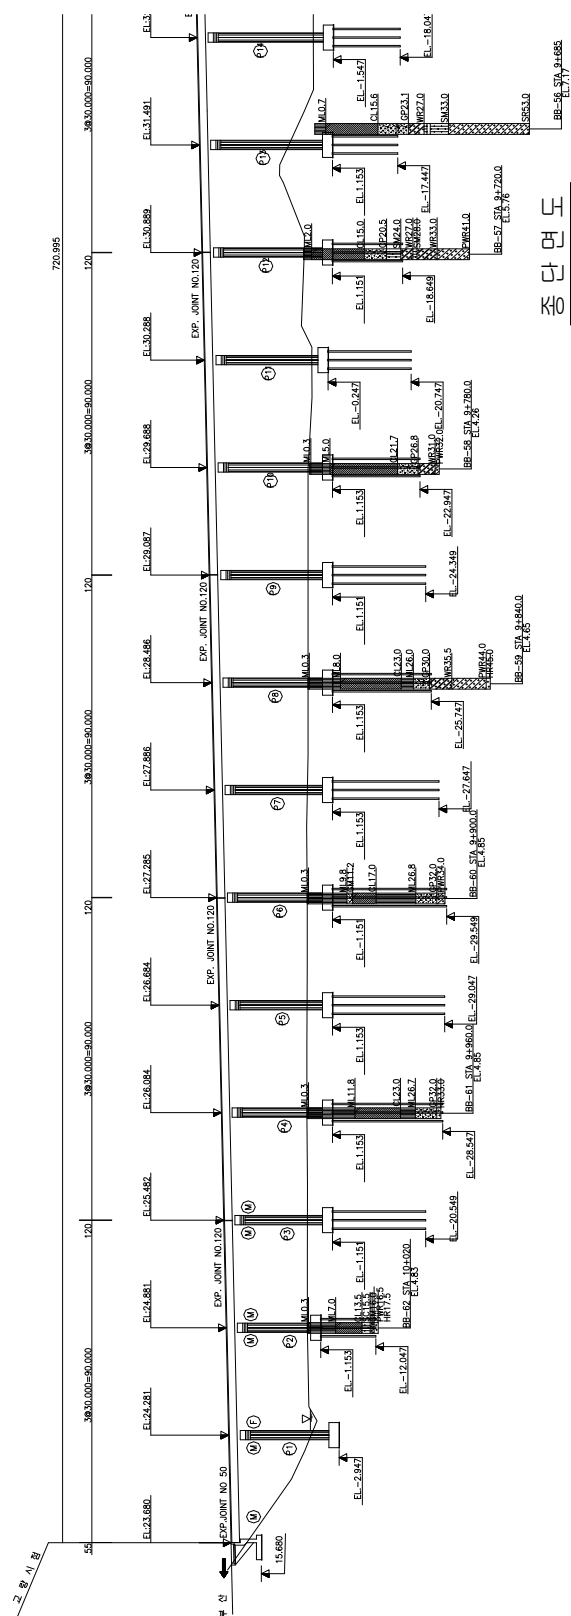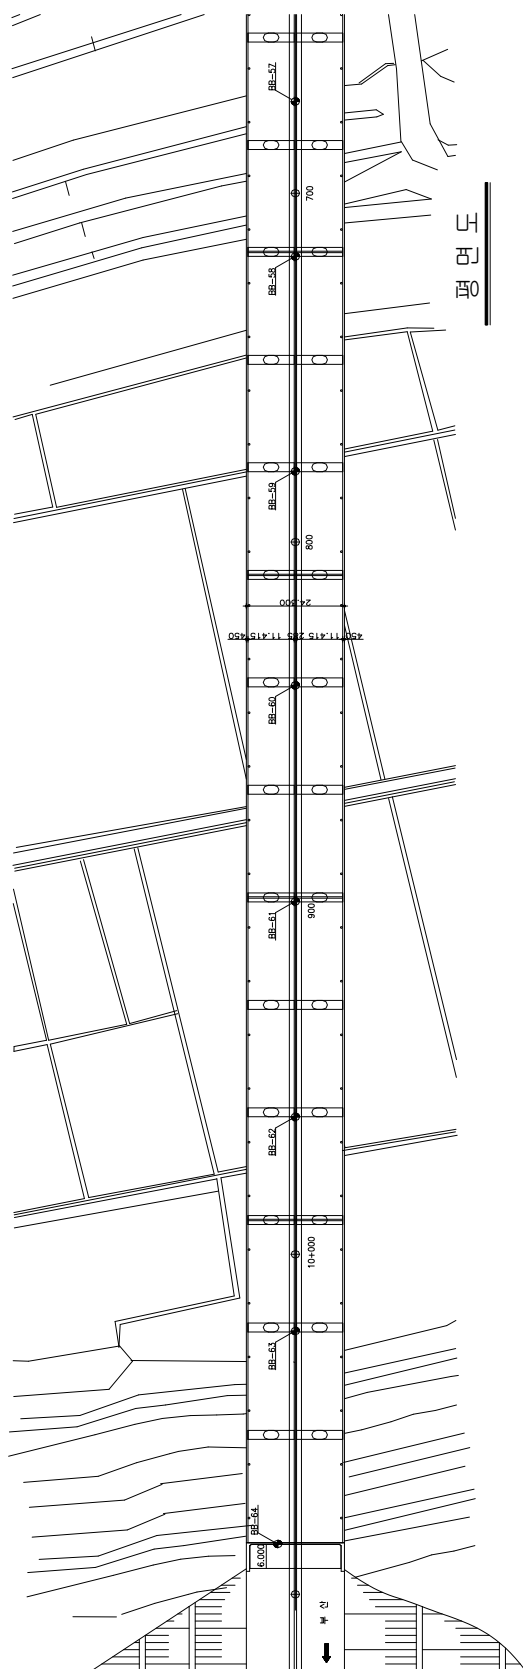

[용산교 종·평면도]

용산교 전경사진



측면 전경



상부 전경



하부 전경



교대 전면



신축이음부



받침장치

목 차(용산교)

제1장 서론

1.1 시설물 개요	79
1.2 자료수집 및 분석	92

제2장 현장조사 및 시험

2.1 외관조사 결과	97
2.2 내구성조사 결과	134

제3장 상태평가 및 안전등급산정

3.1 상행선 상태평가	138
3.2 하행선 상태평가	139

제4장 종합결론

4.1 점검결과 요약	141
4.2 결 언	142

제5장 보수 및 유지관리 방안

5.1 보수 방안	143
5.2 유지관리방안	148

제 1 장 서 론

1.1 시설물 개요

1.1.1 일반사항





<그림 3.1.1.1> 용산교 전경


[표 3.1.1.1] 용산교 기본현황

구 분		내 용		구 분		내 용	
교 량 명		용 산 교		설계하중		DB-24	
위 치	공사이정	STA. 9+359.0~10+079.9		종별구분	1종 시설물		
	관리이정	부산기점 22.822~23.543 km					
시 설 물 관리번호		dbw BR. 7		시설물번호	상행선 : BR2006-0001015 하행선 : BR2006-0001016		
상부 구조	형식	P.S.C Beam					
	연장	8@(3@30)=720m		교 폭		24.30 m (상·하행 각 12.15m)	
하부 구조	교각	T 형		기초 형식	교 각	말뚝기초	
	교대	역T형식			교 대	말뚝기초	
교량받침		탄성고무받침		신축이음		Monocell(A1) Rail Joint(P3~A2)	
교차조건		군도14호선, 여차천		교 고		30.0 m	
설 계 사		(주)바우컨설팅트		시 행 자		신대구부산고속도로(주)	
책임감리원		하영모		시 공 자		(주)대우건설,(주)협성건설	
관리주체		신대구부산고속도로(주)		준공년도		2005년 12월	
종단구배		-2.0%		횡단구배		-2.0%	


1.1.2 시설물 일반도

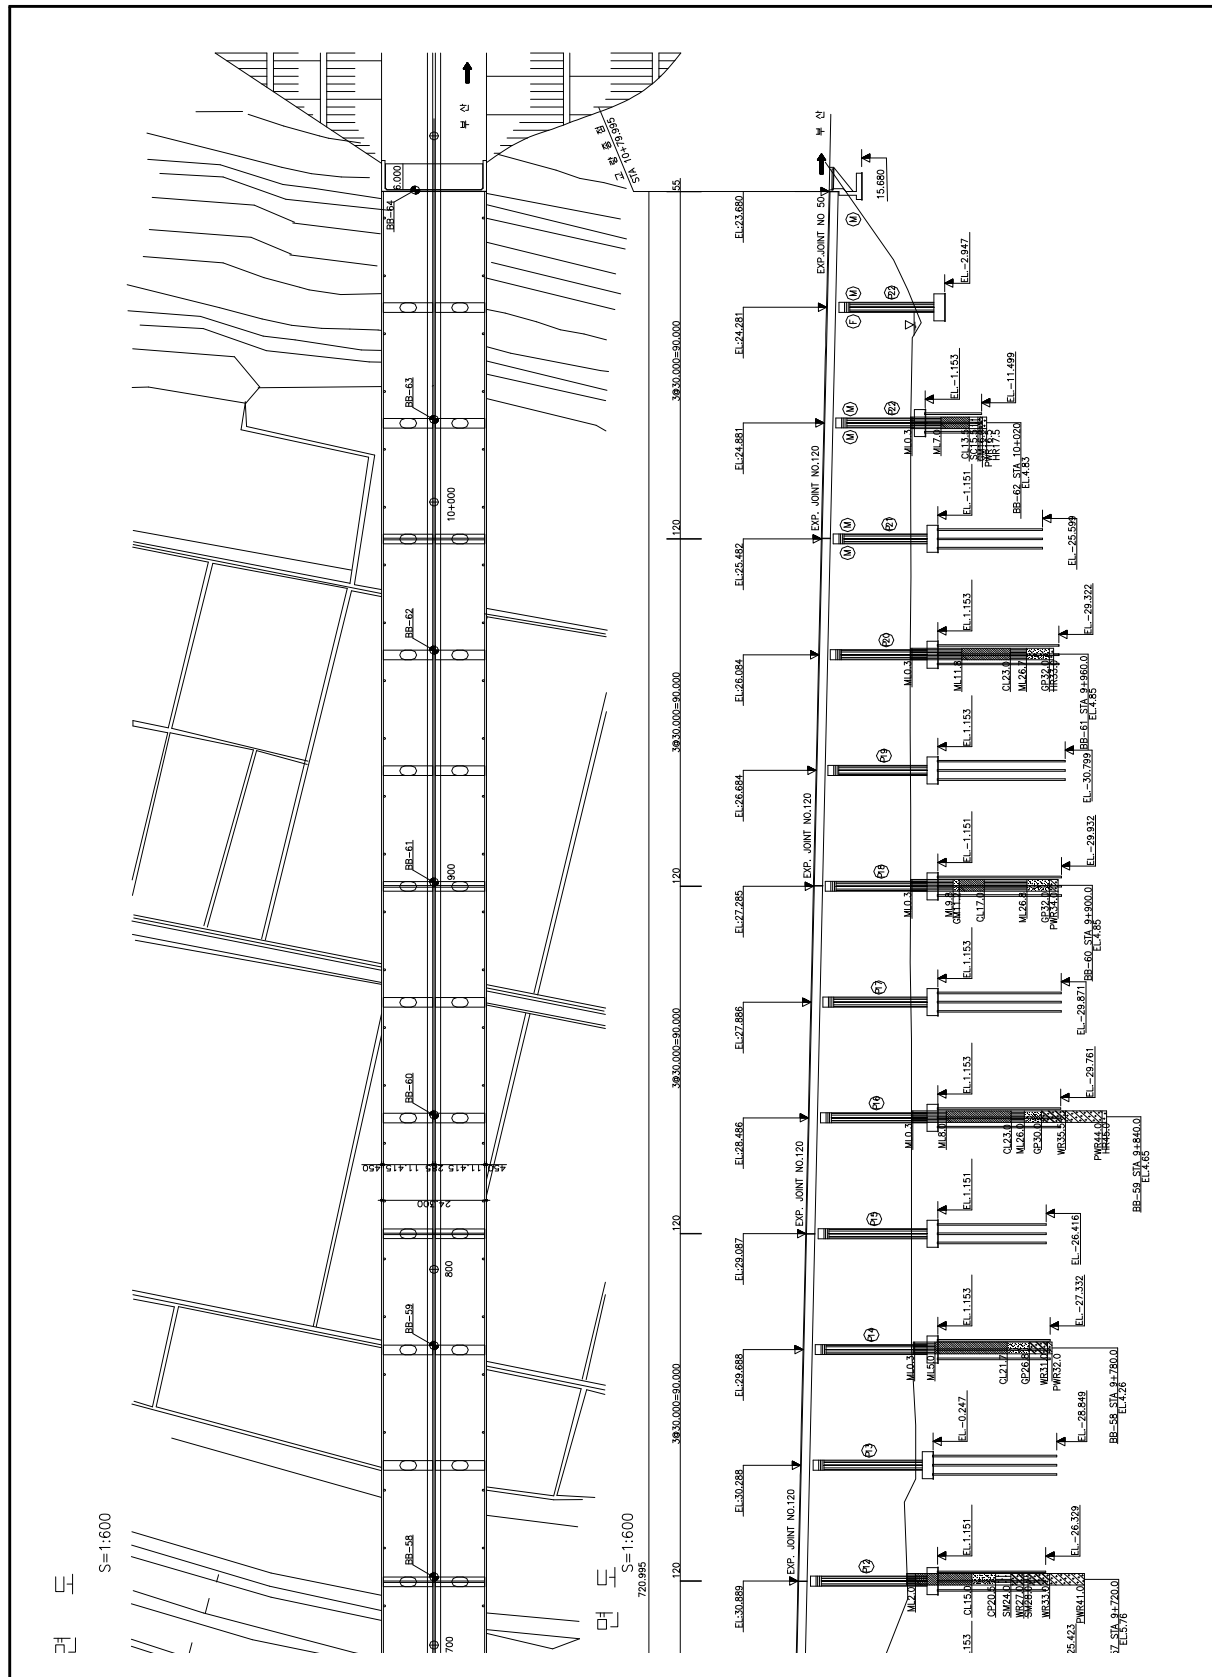

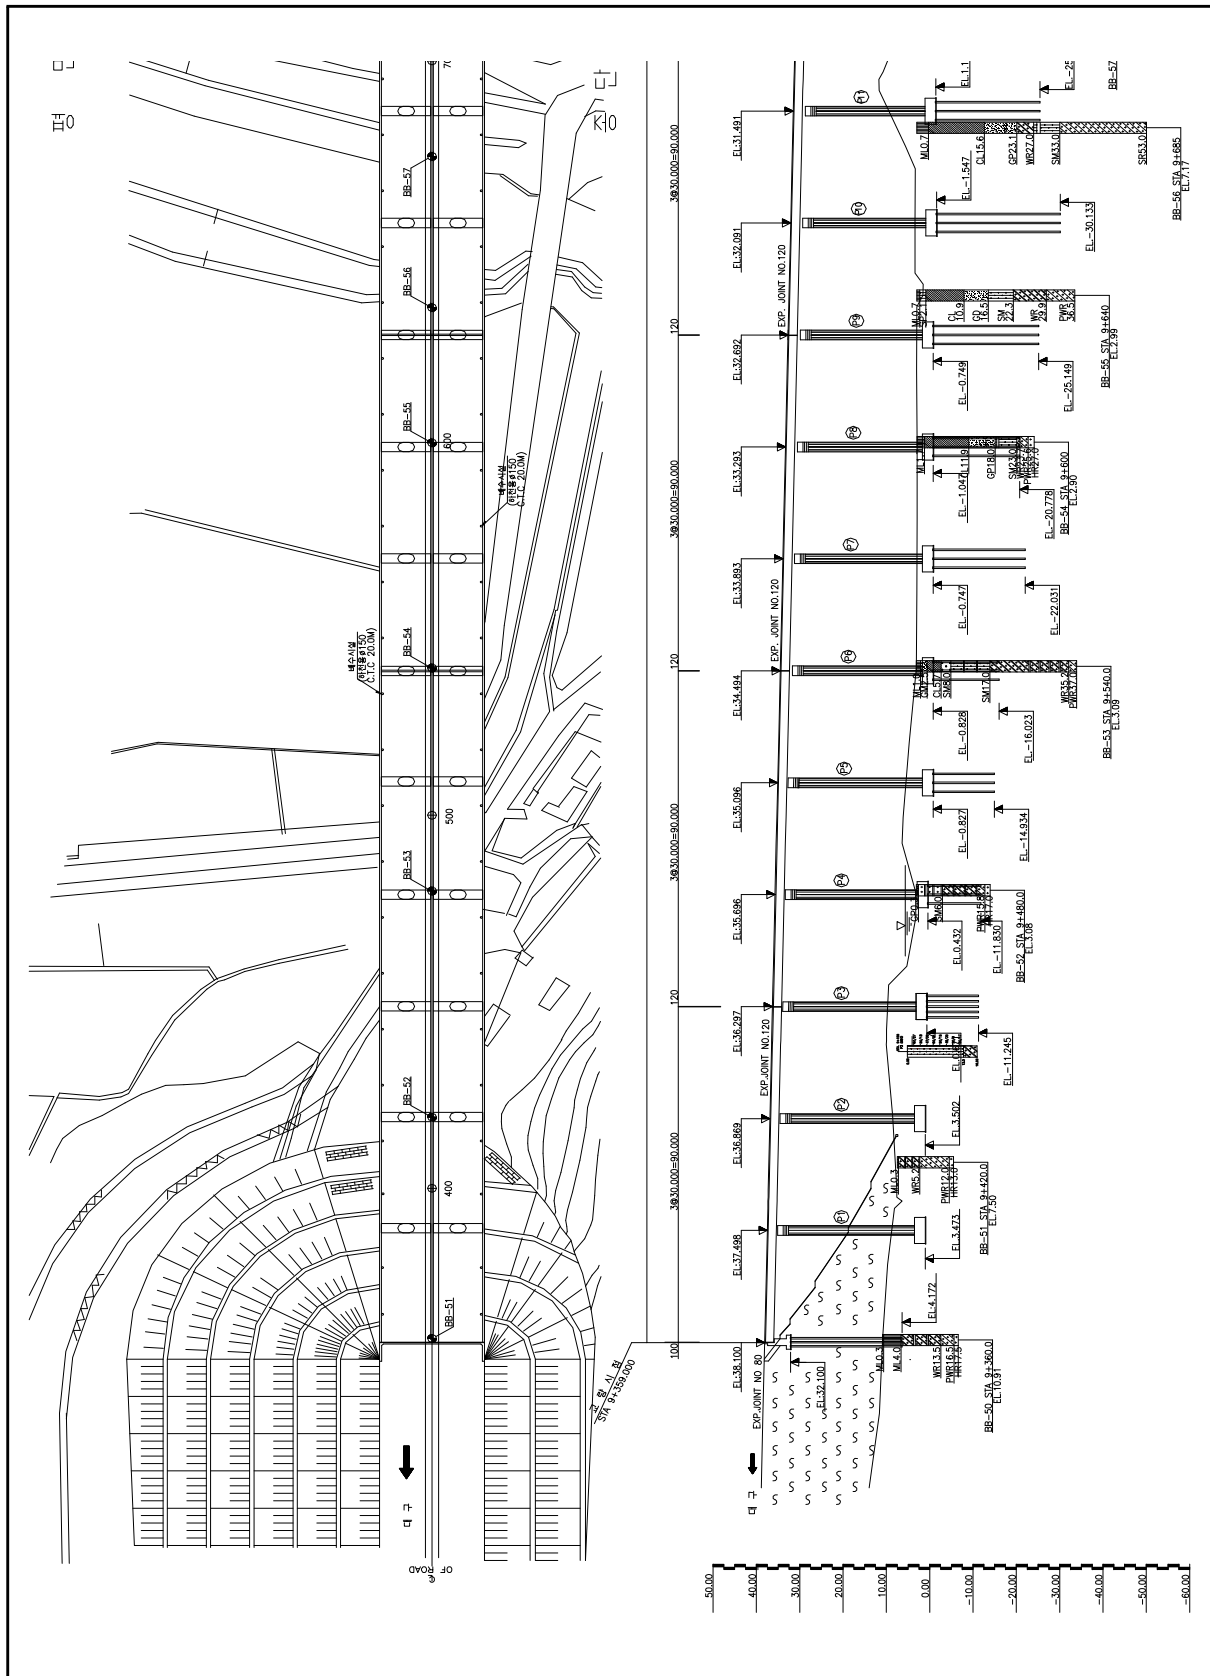


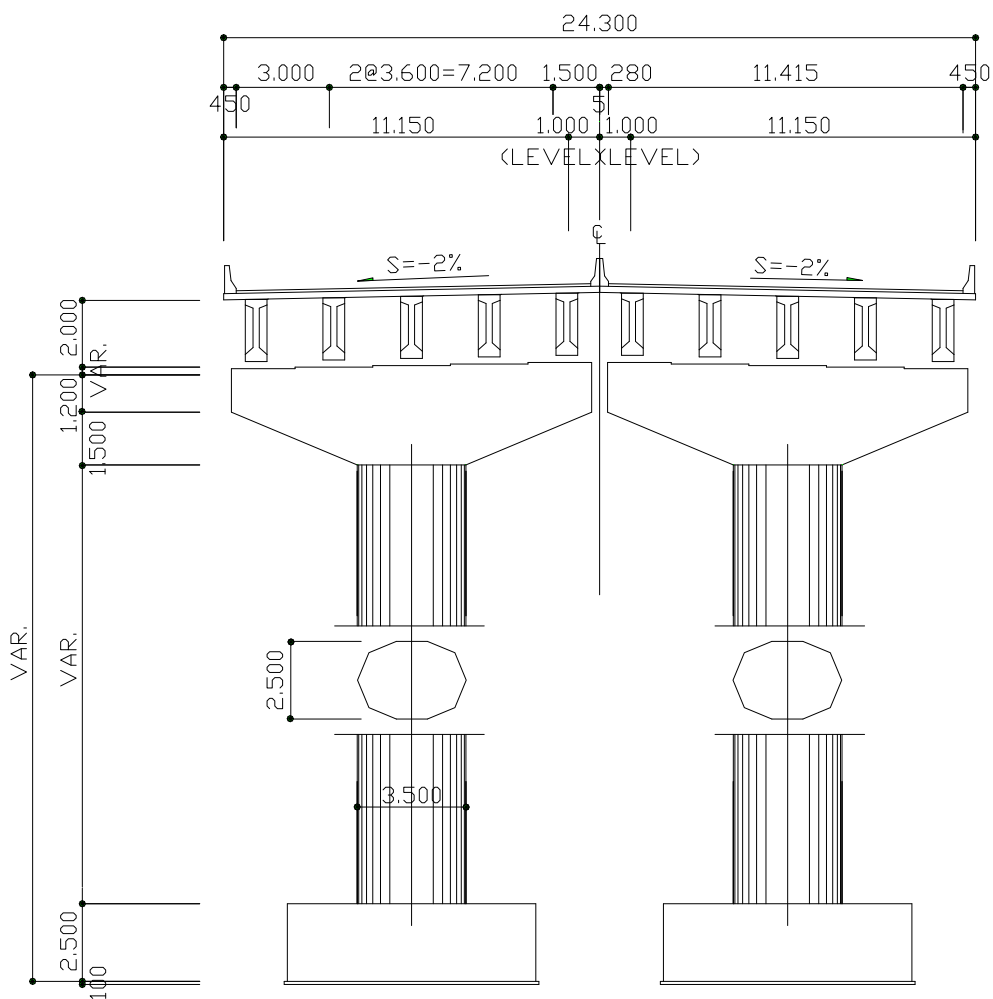


< 횡단면도 >

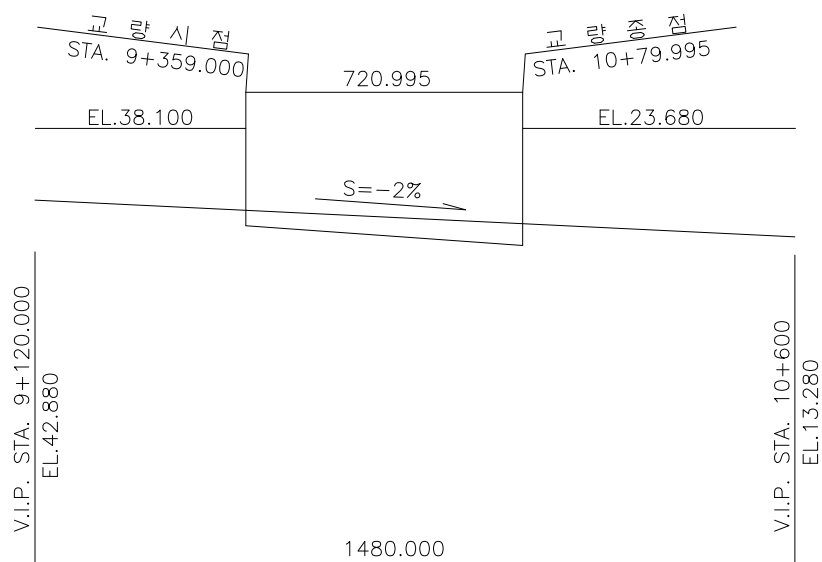


< 종단구배 >

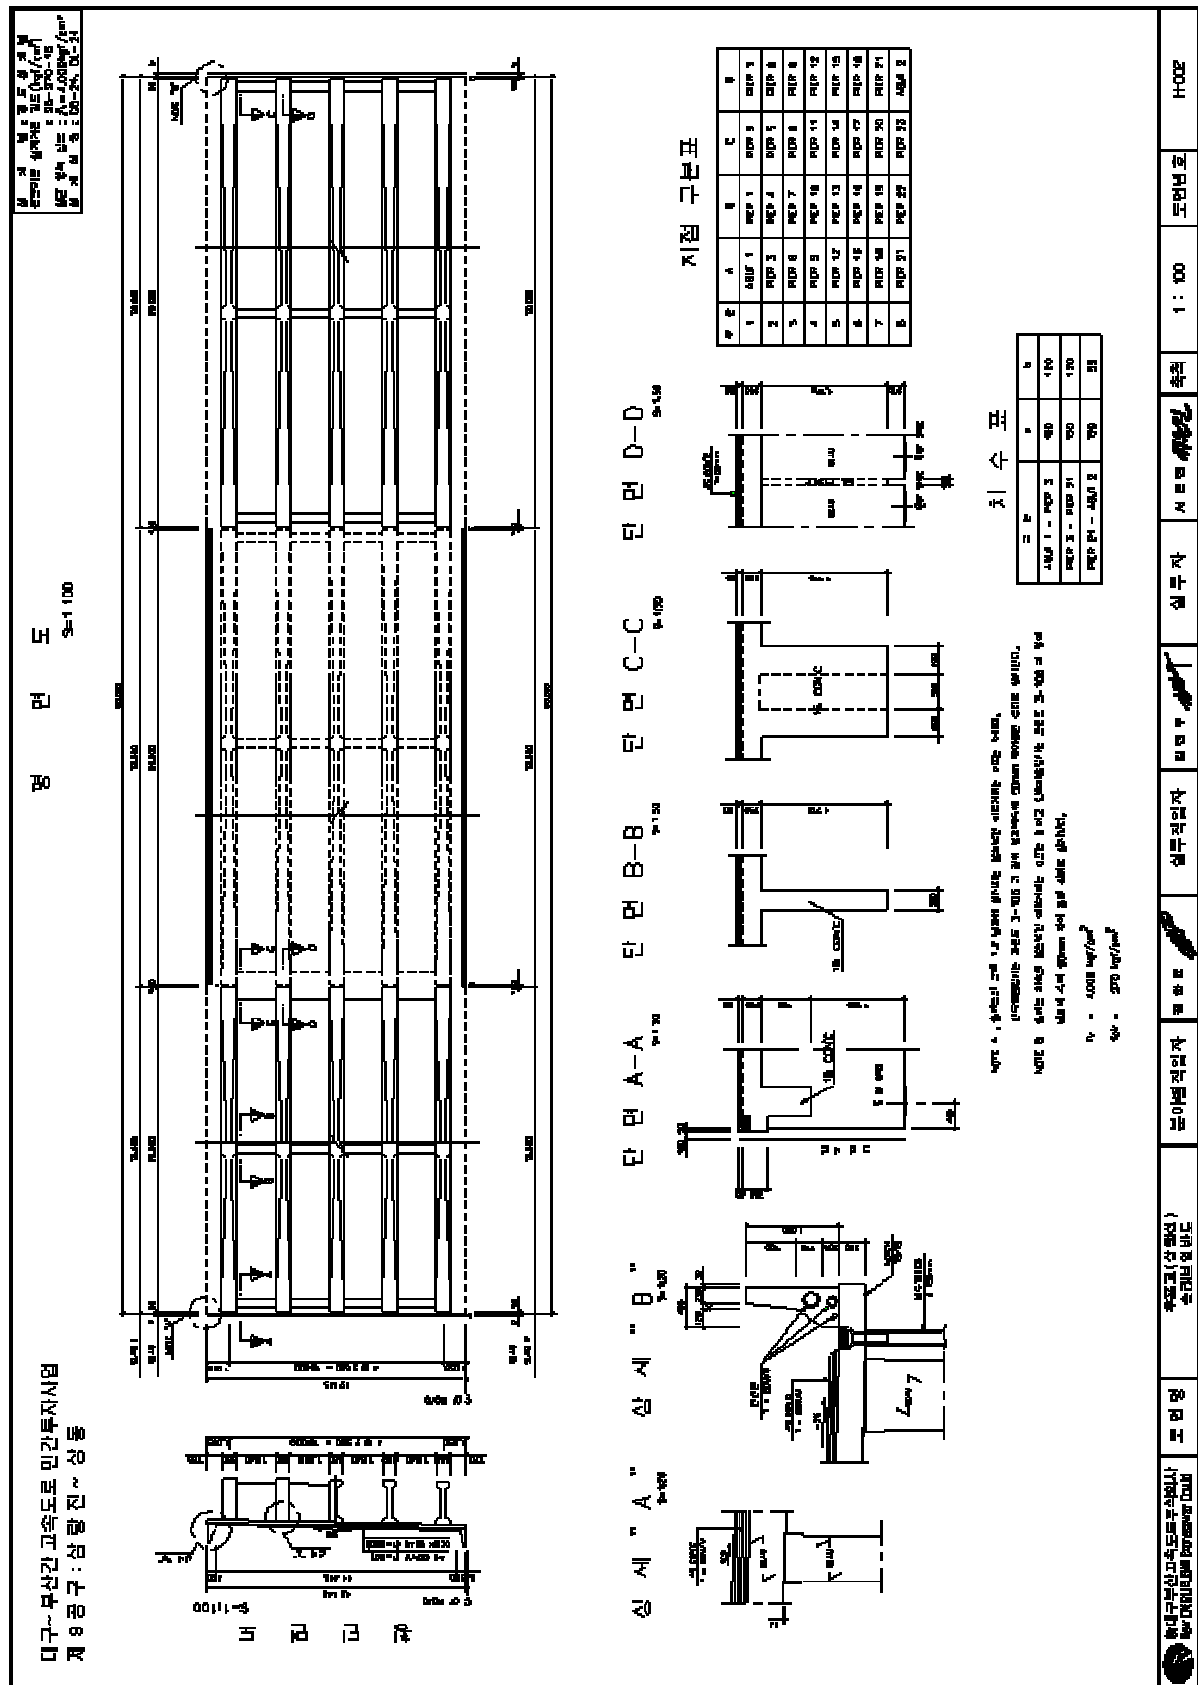


< 슬래브 일반도 - 상행선 >

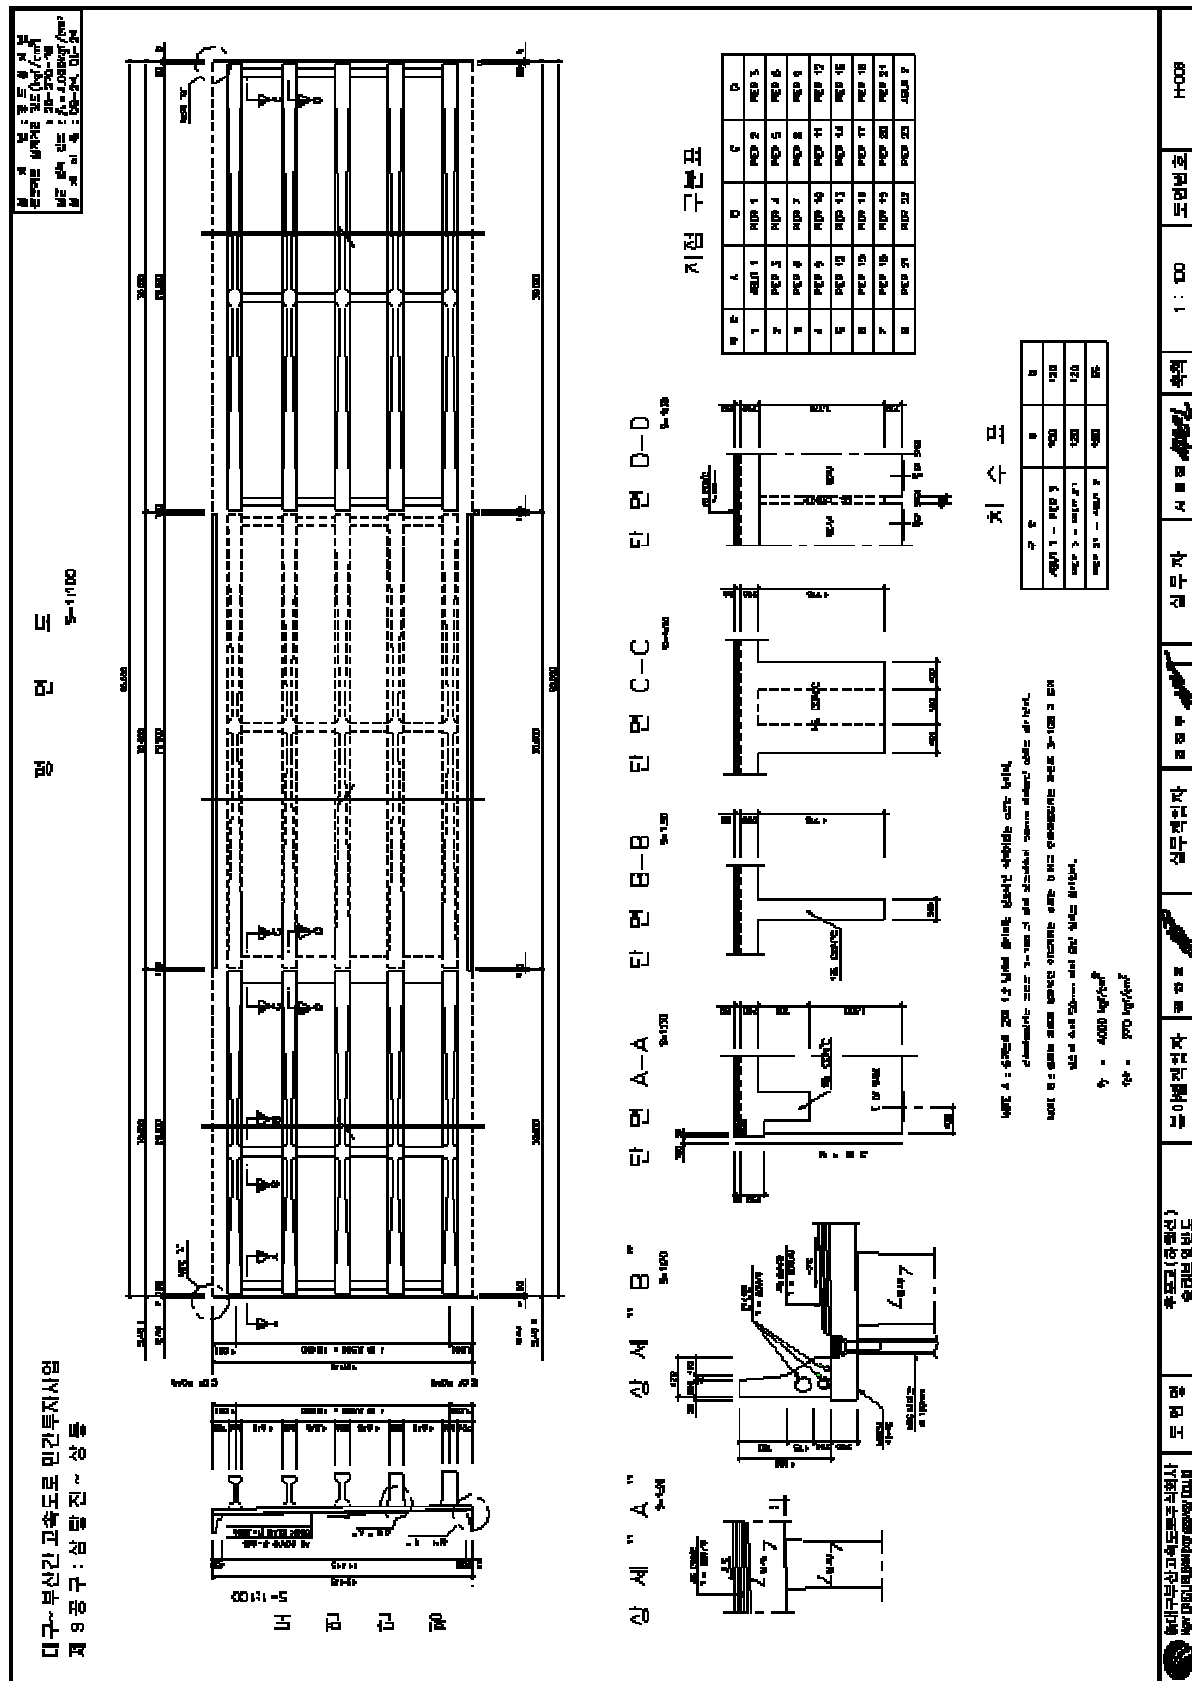


< 슬래브 일반도 - 하행선 >

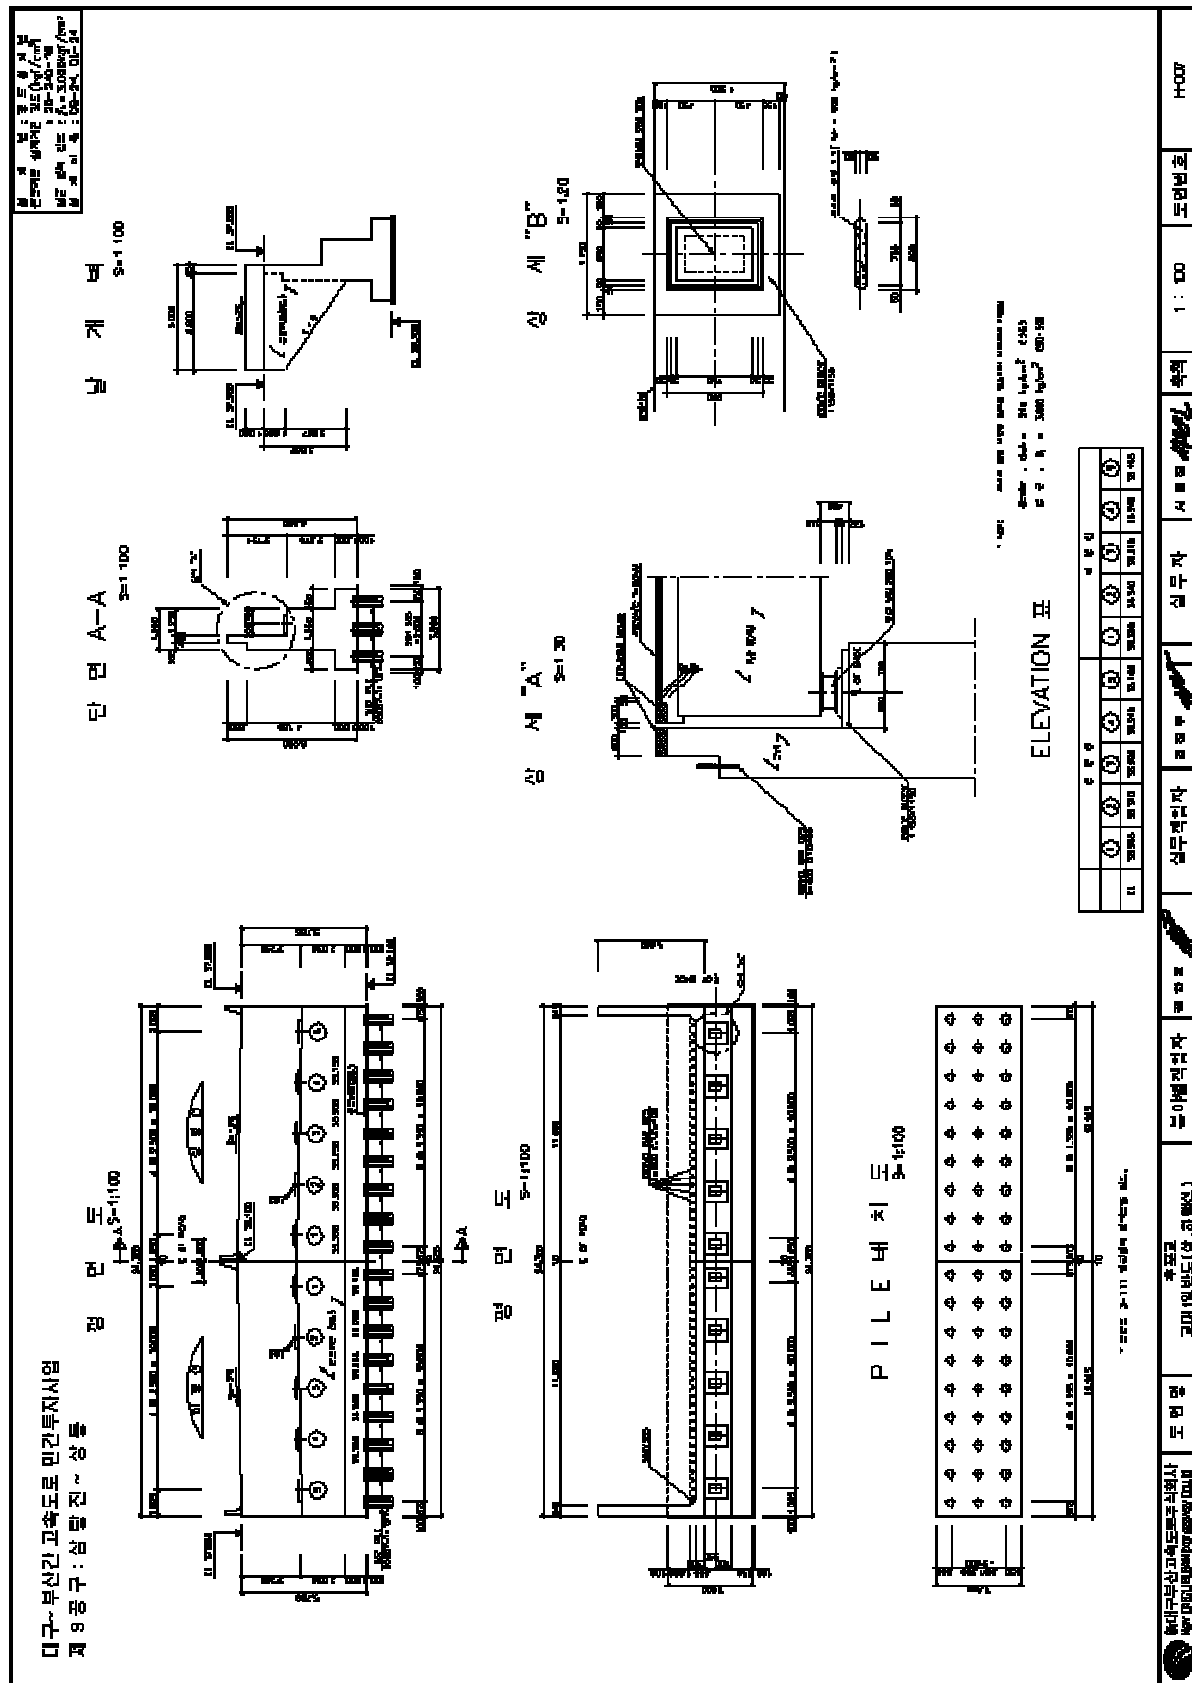


< 교대 일반도 >

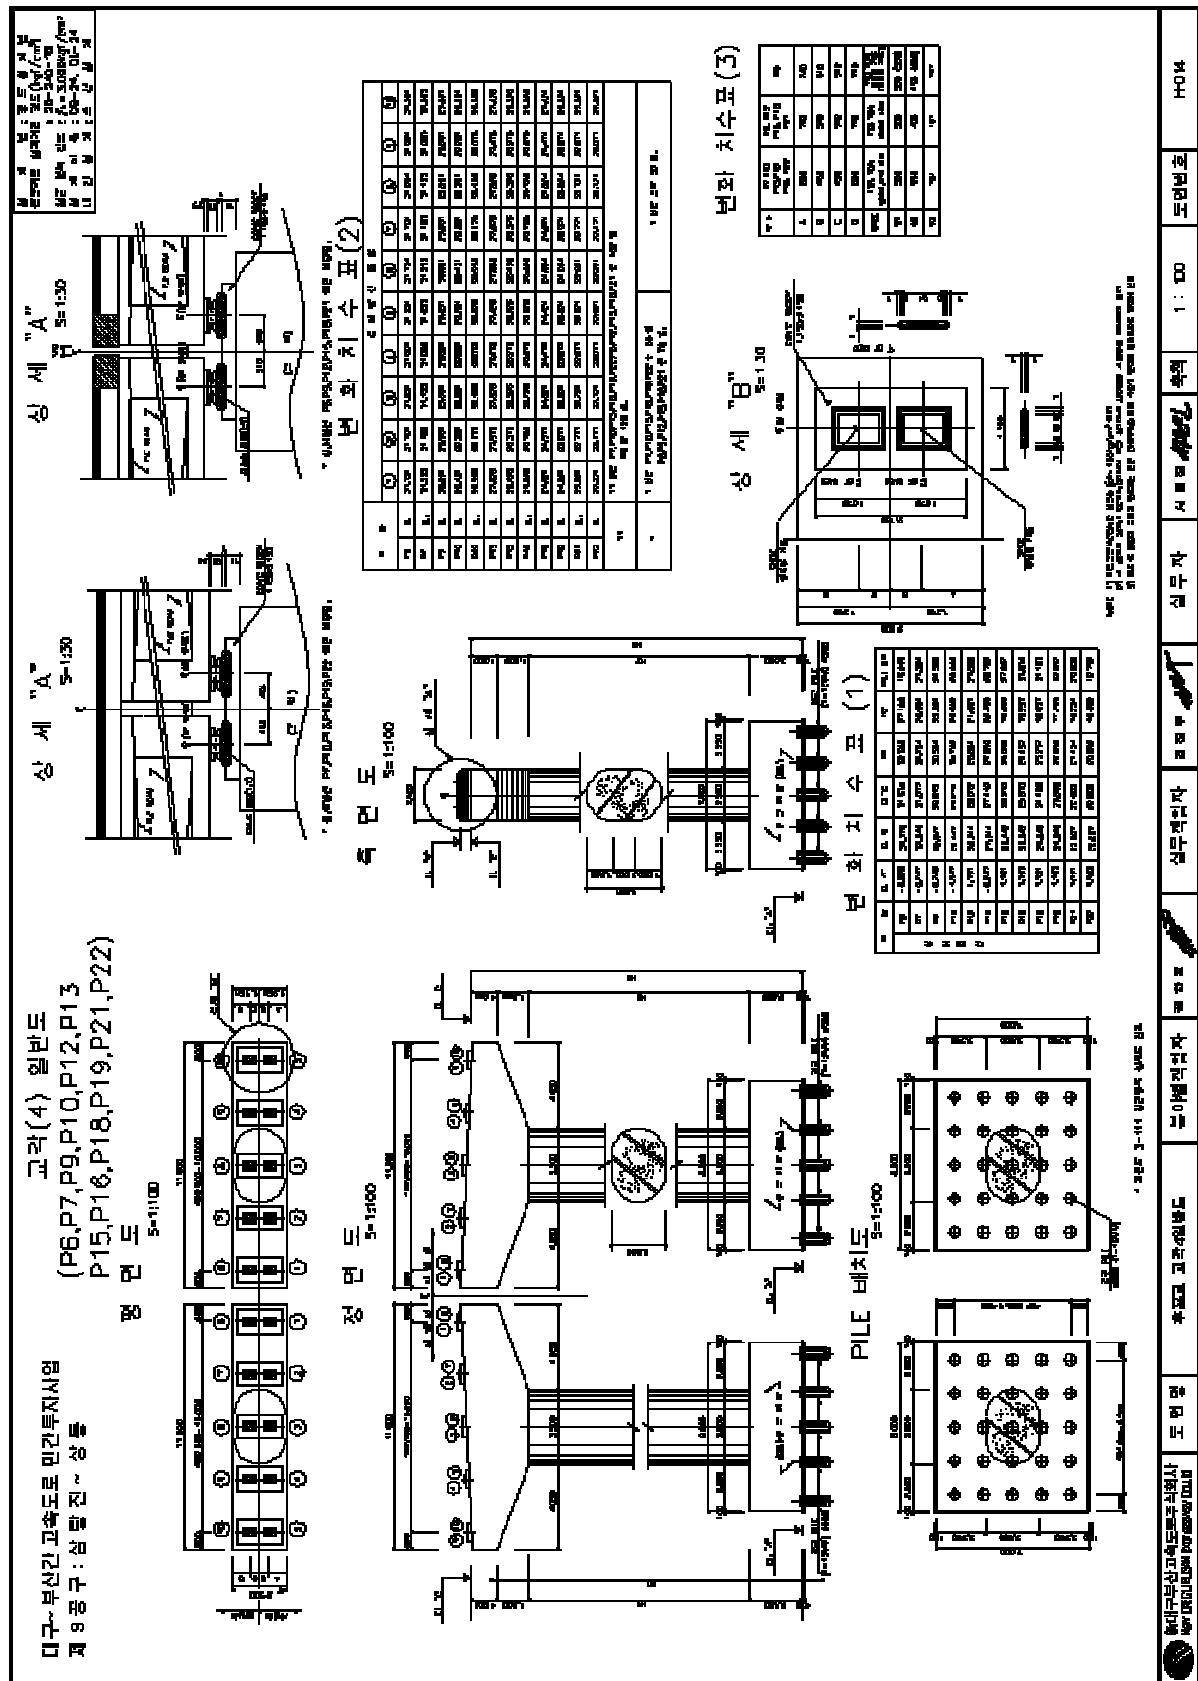

< 교각 일반도 >

 

 

1.1.3 시설물 이력

1) 점검이력

번호	기간	구 분	비 고
1	2005. 10. 28 ~ 2006. 4. 25	초기점검	A등급
2	2006. 9. 19 ~ 2006. 12. 31	정기점검	
3	2007. 5. 10 ~ 2007. 6. 30	정기점검	
4	2007. 8. 22 ~ 2007. 12. 20	정밀점검	B등급
5	2008. 3. 10 ~ 2008. 6. 30	정기점검	
6	2008. 9. 30 ~ 2008. 12. 31	정기점검	
7	2009. 3. 10 ~ 2009. 6. 30	정기점검	
8	2009. 10. 1 ~ 2009. 12. 31	정밀점검	B등급
9	2010. 3. 8 ~ 2010. 6. 30	정기점검	
10	2010. 9. 6 ~ 2010. 12. 31	정기점검	
11	2011. 2. 10 ~ 2011. 6. 30	정기점검	
12	2011. 7. 29 ~ 2011. 12. 31	정밀점검	B등급
13	2012. 2. 20 ~ 2012. 6. 30	정기점검	
14	2012. 8. 20 ~ 2012. 12. 31	정기점검	
15	2013. 2. 25 ~ 2013. 6. 30	정기점검	

2) 보수이력

구분	보수일자	보수내용	비 고
1	2007. 12	· 교대 균열 표면처리	-
2	2008. 08	· 교면포장 패칭, 신축이음 파손 단면보수	-
3	2009. 04	· A2 교량받침 위치이동 및 스토퍼 설치	KR
4	2010. 05	· 교대, 교각, 슬래브 균열보수, 실런트 파손부 보수 · 중분대 및 갓길 방호벽 균열보수 · 받침콘크리트 파손부 보수	이정씨엔디
5	2010. 06	· 교량 배수파이프 지지대 탈락부 보수 42개소	동진산업
6	2011. 07	· 교대, 교각, 슬래브 균열보수, 받침콘크리트 파손보수	이정씨엔디
7	2011. 10	· 교량 탄성받침 이탈부 보수, 받침 녹제거 및 채도장	월드리페어
8	2012. 04	· 교량배수파이프 지지대 탈락부 보수 15개소	동진산업
9	2012. 12	· 교량배수파이프 지지대 탈락부 보수 22개소	주영건설
10	2013. 04	· 교량체류수 유도배수관 개선 14개소	주영건설
11	2013. 09	· 교량 탄성받침 이탈부 보수	신우건설
12	2013. 09	· 교대 및 교각 구조물 균열보수	한내건설

1.2 자료수집 및 분석

1.2.1 설계도서의 검토

용산교에 대한 설계도 및 일반보고서를 입수하여 검토한 결과, 해당 시설물은 설계 하중 DB-24(DL-24)로 R.C 시설물은 강도설계법으로 설계하였으며 P.S.C 주형은 허용 응력법으로 설계되었다. 내진설계는 가속도 계수 $A=0.154$ 로 적용하여 내진 1등급교로 적용하였으며, 해석방법은 다중모드 스펙트럼으로 해석하였다. 받침장치는 교축 및 교축 직각방향으로 모두 탄성 받침을 사용하였다.

1.2.2 기존 점검결과의 검토

번호	점검·진단기간	점검 및 진단 기관명	상태 등급	주요점검·진단내용
	점검·진단구분	점검·진단 책임기술자		
1	2006.4(상반기) 초기점검	(주)아워브레인 유 근 무	A	전반적으로 양호한 상태이며, 시설물의 종합평가 등급은 「A」 등급으로 교량의 안전성 및 사용성이 양호한 상태로 평가되었다. 따라서 외관조사에서 나타난 부분적인 손상에 대해서 보수를 시행하고, 지속적인 점검과 관찰을 통하여 현재의 상태를 유지한다면 1등급교로서의 교량기능을 계속적으로 발휘할 수 있을 것으로 판단
2	2006.12(하반기) 정기점검	(주)아워브레인 유 근 무	-	전반적으로 양호한 상태이며 현재 구조적으로 큰 문제가 없으나, 내구성 및 사용성 확보를 위하여 손상부에 대한 보수를 실시하며, 보수가 실시된 이후에도 재발생 및 진전 여부를 주기적으로 점검해야 한다. 특히, 신축이음의 차량통과시 진동으로 인한 파손여부, 중분대 파손, 주형 단부의 균열, 교량받침 가동단의 고무재 변위상태, 콘크리트 파손 여부 등에 대해 주기적인 점검을 통한 유지관리가 필요
3	2007.6(상반기) 정기점검	(주)아워브레인 유 근 무	-	전반적으로 양호한 상태이며 현재 구조적으로 큰 문제가 없으나, 내구성 및 사용성 확보를 위하여 손상부에 대한 보수를 실시하며, 보수가 실시된 이후에도 재발생 및 진전 여부를 주기적으로 점검해야 한다. 특히, 신축이음의 차량통과시 진동으로 인한 파손여부, 중분대 파손, 주형 단부의 균열, 교량받침 가동단의 고무재 변위상태, 콘크리트 파손 여부 등에 대해 주기적인 점검을 통한 유지관리가 필요

번호	점검·진단기간	점검 및 진단 기관명	상태 등급	주요점검·진단내용
	점검·진단구분	점검·진단 책임기술자		
4	2007.12(하반기) 정밀점검	(주)아워브레인 유 근 무	B	전반적으로 양호한 상태이며, 현재 구조적으로 큰 문제가 없으나, 내구성 및 사용성 확보를 위하여 손상부에 대한 보수를 실시하며, 보수가 실시된 이후에도 재발생 및 진전 여부를 주기적으로 점검해야 한다. 특히, 신축이음의 차량통과시 진동으로 인한 파손여부, 중분대 파손, 교량받침 가동단의 고무재 변위상태, 배수관 내의 이물질 퇴적 여부 등에 대해 주기적인 점검을 통한 유지관리가 필요
5	2008.6(상반기) 정기점검	(주)아워브레인 유 근 무	-	전반적으로 양호한 상태이나, 현재 구조적으로 큰 문제가 없으나, 내구성 및 사용성 확보를 위하여 손상부에 대한 보수를 실시하며, 보수가 실시된 이후에도 재발생 및 진전 여부를 주기적으로 점검해야 한다. 특히, 신축이음의 차량통과시 진동으로 인한 파손여부, 중분대 파손, 주형 단부의 균열, 교량받침 가동단의 고무재 변위상태, 콘크리트 파손 여부 등에 대해 주기적인 점검을 통한 유지관리가 필요
6	2009.03(하반기) 정기점검	(주)아워브레인 유 근 무	-	전반적으로 양호한 상태이며, A2의 교량받침에 발생된 들뜸 및 밀림에 대해서는 원활한 기능 수행 및 구조물의 안전성 확보를 위해 조속한 조치가 필요한 상태이며 기타 손상에 대해서도 내구성 및 사용성 확보를 위하여 손상부에 대한 보수를 실시하며, 보수가 실시된 이후에도 재발생 및 진전 여부를 주기적으로 점검해야 한다. 특히, 신축이음의 차량통과시 진동으로 인한 파손여부, 중분대 파손, 주형 단부의 균열, 교량받침 밀림 및 들뜸 여부, 콘크리트 파손 여부 등에 대해 주기적인 점검을 통한 유지관리가 필요
7	2009.6(상반기) 정기점검	(주)아워브레인 유 근 무	-	전반적으로 양호한 상태이며, 현재 발생된 기존 및 추가 손상은 시설물의 안전성이나 구조적으로 큰 문제가 없는 것으로 판단되나, 구조물의 내구성 및 사용성 확보를 위하여 손상부에 대한 적합한 보수를 실시하며, 향후 지속적인 점검을 통한 유지관리가 필요하다. 특히 공용 중 손상의 진전이 우려될 수 있는 사항으로써, 포장면 손상의 경우 주행성 확보 차원의 보수가 필요하며, 배수시설 불량에 의한 하부부재의 추가 손상 발생 및 교좌받침 밀림, 가로보 박리 내구성 증진을 위해 조속한 보수 및 주기적인 점검이 필요

번호	점검·진단기간	점검 및 진단 기관명	상태 등급	주요점검·진단내용
	점검·진단구분	점검·진단 책임기술자		
8	2009.12(하반기) 정밀점검	(주)아워브레인 유근무	B	현재 발생된 기존 및 추가 손상은 시설물의 안전성이나 구조적으로 큰 문제가 없는 것으로 판단되나, 구조물의 내구성 및 사용성 확보를 위하여 손상부에 대한 적합한 보수를 실시하며, 향후 지속적인 점검을 통한 유지관리가 필요하다. 특히 공용 중 손상의 진전이 우려될 수 있는 사항으로써, 콘크리트 구조물에 일반적으로 발생하는 미세한 균열(폭 0.1mm~0.2mm), 백태, 재료분리, 콘크리트 파손, A2 신축이음 온도상승시 여유량 부족 등이 조사되었으며 이는 구조물의 내구성 저하 현상의 원인이 되고 있다.
9	2010.6(상반기) 정기점검	(주)아워브레인 유근무	-	현재교대, 교각 부위에 대한 균열보수 및 A2 교량받침 고무재 밀림 방지장치에 대한 보수가 완료된 상태이며, 일부 균열부분이 미보수된 상태이다. 특히, 상행선P15 교량받침 고무재의 밀림은 조속한 보수가 필요한 것으로 판단되며, A2 신축이음 여유량부족과 교대,교각부 교량받침 고무재 들뜸은 지속적인 주의관찰이 요구된다. 한편, 배수관련(막힘,걸이쇠탈락,걸이부족)현황과 교각의 콘크리트 잔재가 다수 조사된 바, 구조물의 내구성 및 사용성 확보를 위하여 손상부에 대한 적합한 보수를 실시하여야 할 것으로 판단된다.
10	2010.12(하반기) 정기점검	(주)아워브레인 유근무	-	기존점검 결과와 비교시 교대 및 교각, 바닥판, 거더, 방호벽 부위에 대한 균열보수는 대부분 완료된 상태이다. 한편, 상행선 P12, P15 교량받침 고무재의 밀림과 A2 교각부 교량받침 고무재 들뜸은 구조물의 안전성 확보 차원에서 보수 및 지속적인 주의관찰이 필요한 것으로 요구된다. 또한, 배수 관련현황에 대한 적절한 정비 및 신축이음(상행선 A2측)의 경우, 유간 여유량은 다소 확보하고 있으나, 이물질 퇴적 등으로 인해 본체의 이동성을 저해하는 요소로 작용하는 바, 이에 대한 지속적인 정비를 실시하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.
11	2011.6(상반기) 정기점검	(주)아워브레인 유근무	-	일부 손상에 대한 보수가 실시된 것으로 확인되었으며, 보수부는 양호한 상태이나, 일부 미 보수 구간 및 금번 점검시 추가 발생 손상에 대해 내구성 확보 차원의 적절한 보수가 필요한 것으로 판단된다. 주요 손상으로는, 교면포장 패임, 배수 관련 손상, 바닥판 및 신축이음 유간부족, 탄성받침 밀림 등이다. 특히, 상기 기술한 바닥판 및 신축이음 유간 부족 구간 및 탄성받침 밀림 발생 구간에 대해 지속적인 주의관찰 후 손상의 진전 여부 확인 및 적절한 보수가 필요할 것으로 판단된다.

번호	점검·진단기간	점검 및 진단 기관명	상태 등급	주요점검·진단내용
	점검·진단구분	점검·진단 책임기술자		
12	2011.12(하반기) 정밀점검	(주)아워브레인 유근무	B	일부 구간에 대한 탄성받침 프리셋팅이 실시 중으로 확인되었으며, 주된 손상은 바닥판하면 균열 및 백태, 주형 외부 국부파손 및 가로보 하면 콘크리트 들뜸, 교대 및 교각 균열, 누수흔적 및 체수, 교량받침 밀림 및 들뜸, 스톱퍼 상호간섭, 신축이음 유간여유량 부족, 방음벽 파손, 배수관 용접부 누수 및 유도배수관 길이부족 등이며, 향후 내구성 확보 차원의 적절한 보수 및 지속적인 점검을 통한 유지관리가 필요한 것으로 판단된다. 한편, 공용중 중점적인 관리가 필요한 현황으로서, 일부 탄성받침 밀림 현상이 발생한 바, 이에 대한 지속적인 주의관찰이 필요하며, 일부 구간(상 Exp.J9) 신축이음의 온도변화에 의한 유간여유량 부족구간 및 본체 하부 누수 부위에 대한 적절한 조치 및 지속적인 유간관리가 필요한 것으로 판단된다.
13	2012. 6(상반기) 정기점검	(주)아워브레인 김영진	-	일부 손상에 대한 보수가 실시된 것으로 확인되었으며, 가로보 하면 콘크리트 들뜸의 경우 보수부 재손상이 일부 발생한 것으로 조사되었다. 주된 손상은 교면포장 라벨링 및 파손, 유도배수관 길이부족, 난간 균열 및 백태, 신축이음 접속도로 이격 및 후타재 균열, 교량받침 Plate 부식, 탄성받침 밀림, 스톱퍼 상호간섭, 교대 및 교각 균열(폭 0.1~0.3mm) 등이며, 내구성 확보 차원의 적절한 보수가 필요한 것으로 판단된다. 특히, 상기 기술한 탄성받침 밀림 발생 구간에 대해 지속적인 주의관찰 후 손상의 진전 여부 확인 및 적절한 보수가 필요할 것으로 판단된다.
14	2012. 12(하반기) 정기점검	(주)아워브레인 김영진	-	일부 손상에 대한 보수가 실시된 것으로 확인되었으나, 일부 가로보 하면 콘크리트 들뜸에 대한 보수상태가 다소 미흡한 구간이 조사되었다. 주된 손상은 교면포장 라벨링 및 열상, 유도배수관 길이부족, 배수관 연결재 탈락, 난간 균열 및 백태, 침하, 신축이음 하부 고무홈통 파손, 후타재 균열, 교량받침 Plate 녹발생, 탄성받침 밀림, 스톱퍼 상호간섭, 교대 및 교각 균열(폭 0.1~0.3mm) 등이며, 내구성 확보 차원의 적절한 보수가 필요한 것으로 판단된다. 특히, 공용중 관리가 필요한 사항으로서, 기 발생 균열(폭 0.2mm이상)의 진전여부, 탄성받침 밀림 및 스톱퍼 상호간섭 구간에 대한 가동상태 이상유무, 신축이음 하부 누수로 인한 추가 손상여부 등에 대한 지속적인 주의관찰 후 손상의 진전 여부 확인 및 적절한 보수가 필요할 것으로 판단된다.

번호	점검·진단기간	점검 및 진단 기관명	상태 등급	주요점검·진단내용
	점검·진단구분	점검·진단 책임기술자		
15	2013. 6(상반기) 정기점검	(주)아워브레인 김 영 진	-	일부 손상에 대한 보수를 실시하였으며, 보수 상태는 양호 하나, 미 보수된 교면포장 라벨링, 배수관 연결재 탈락, 바닥판 하면 균열, 신축이음 하부 고무홈통 파손, 후타재 균열, 교량받침 Plate 녹발생, 탄성받침 밀림, 스톱퍼 상호간섭, 교대 및 교각 균열(폭 0.1~0.3mm) 등이 조사되었다. 금회 점검시 상행선 A2측 신축이음부에서 본체 단차 및 여유량 부족, 교면포장, 배수시설, 교대 및 교각 등 각 구조부재에서 추가 손상이 발생된 것으로 확인되었으며, 상기 손상에 대해 내구성 및 사용성 확보를 위한 적절한 보수 및 정비가 필요하다. 특히, 신축이음 여유량 부족 및 본체 단차 발생, 탄성받침 밀림의 경우 지속적인 점검을 통한 주의관찰 및 유지관가 필요한 것으로 판단된다.

제 2 장 현장조사 및 시험

2.1 외관조사 결과

용산교는 2006년에 준공된 교량연장 720m, 총폭 24.3m의 프리스트레스트 콘크리트 거더 교량으로 경남 김해시 상동면 여차리에 위치하며, 최대 경간장 30m의 1종 시설물이다. 교량의 기하학적 형상은 사각이 없는 직선교량이며, 종단선형은 시점측에서 종점측으로 2.0%의 하향경사를 이루고 있다.

상부구조는 전체 24경간에 주형(P.S.C Beam)이 단순지간의 형태로 놓여 있고, 상부 슬래브는 3경간 연속화된 형식으로 구성되어 있으며, 하부구조는 PILE 기초에 T형(교각부) 및 역T형(교대부)으로 시공되었다.



교량의 시·종점부 방향은 부산방향을 교량시점, 대구방향을 교량종점으로 하여 외관 조사를 수행하였다.

2.1.1 상부구조

1) 바닥판

철근콘크리트 바닥판에 대한 조사 결과, 일부 기존 손상에 대한 보수가 실시된 것으로 확인되었으며, 보수부는 양호한 상태이다. 한편, 일부 구간 표면균열이 추가 발생되었으며, 기존 손상인 종·횡방향 균열(폭 0.2mm이하), 백태, 표면균열, 국부파손 및 철근노출, 물끓기흙 미설치, 교량 접합부 백업재 탈락 등이 조사되었다. 이는 노후화, 시공 미흡 등에 의한 현상으로 판단되며, 내구성 확보 차원의 적절한 보수가 필요하다.

			
위 치	상·하행선 S7 바닥판 하면	위 치	상행선 S10 바닥판 하면
현 황	교량 접합부 백업재 탈락	현 황	표면균열

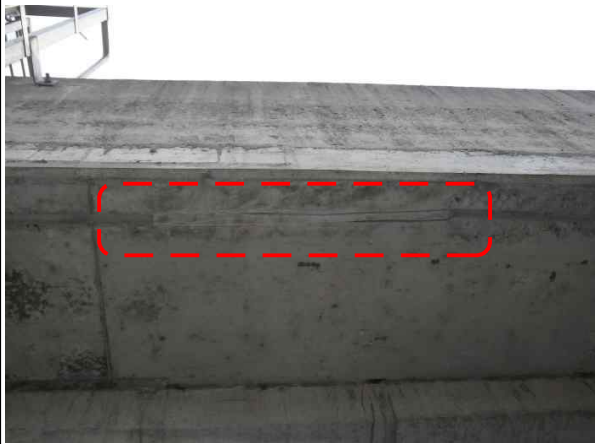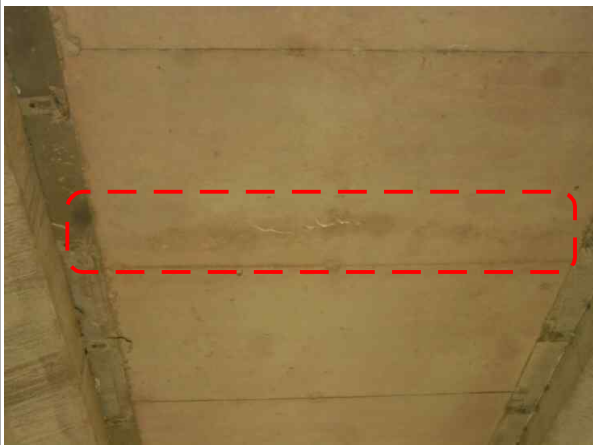			
위 치	상·하행선 S11 바닥판 하면	위 치	상행선 S14 바닥판 하면
현 황	교량 접합부 하면 백태	현 황	물끊기홈 미시공
			
위 치	상행선 S22 바닥판 하면	위 치	하행선 S10 바닥판 하면
현 황	백태	현 황	콘크리트 파손 및 철근노출
			
위 치	하행선 S13 바닥판 하면	위 치	하행선 S22 바닥판 하면
현 황	균열부 백태	현 황	신축이음 하부 콘크리트 파손

[표 2.1.1] 바닥판 외관상태

구 분		철근 콘크리트 바닥판 손상현황	발생개소	수 량	비 고
상 행 선	S1	균열 (폭 0.3mm미만)	1	L=1.0m	
	S3	균열 (폭 0.3mm미만)	5	L=1.9m	
	S4	균열 (폭 0.3mm미만) 백업재 탈락	2	L=1.6m	
			1	1EA	
	S5	균열 (폭 0.3mm미만) 백업재 탈락	20	L=9.1m	
			1	1EA	
	S6	균열 (폭 0.3mm미만) 백업재 탈락	1	L=0.6m	
			1	1EA	
	S7	백업재 탈락	1	1EA	
	S8	표면균열 백업재 탈락	4	A=18.0m ²	
			1	1EA	
	S9	균열 (폭 0.3mm미만) 표면균열 백업재 탈락	1	L=0.5m	
			5	A=15.0m ²	
			1	1EA	
	S10	표면균열	5	A=15.0m ²	
	S11	표면균열 백태	4	A=12.0m ²	
			1	A=0.03m ²	
	S13	표면균열	3	A=13.5m ²	
	S14	균열 폭 (0.3mm미만) 표면균열 물끓기 홈 미시공	3	L=2.0	
			1	A=1.0m ²	
			1	L=1.0m	
	S15	물끓기 홈 미시공	1	L=1.0m	
	S21	표면균열	1	A=1.0m ²	
	S22	표면균열 백태	2	A=9.0m ²	
			1	A=0.5m ²	
	S23	균열 (폭 0.3mm미만)	6	L=6.2m	
	S24	균열 (폭 0.3mm미만)	4	L=2.4m	


[표 2.1.1] 바닥판 외관상태 (계속)



구 분		철근 콘크리트 바닥판 손상현황	발생개소	수 량	비 고
하 행 선	S2	균열 (폭 0.3mm미만)	1	L=1.0m	
	S8	균열 (폭 0.3mm미만) 표면균열	1 3	L=0.4m A=9.0m ²	
	S9	표면균열	1	A=3.0m ²	
	S10	표면균열 콘크리트 파손	2 1	A=6.0m ² A=0.04m ²	
	S11	표면균열	3	A=10.5m ²	
	S13	균열 (폭 0.3mm미만) 백태 콘크리트 파손	3 1 1	L=2.1m A=0.1m ² A=0.06m ²	
	S16	표면균열	1	A=2.25m ²	
	S17	표면균열	4	A=9.0m ²	
	S19	표면균열 백태	3 1	A=6.75m ² A=0.1m ²	
	S20	표면균열	4	A=9.0m ²	
	S21	누수흔적	1	A=0.09m ²	
	S22	콘크리트 파손	1	A=0.07m ²	
	S23	균열 (폭 0.3mm미만)	3	L=2.4m	
	S24	균열 (폭 0.3mm미만) 표면균열	7 1	L=13.0m A=2.25m ²	

2) 프리스트레스트 콘크리트 및 가로보

P.S.C Beam 및 콘크리트 가로보의 경우, 일부 손상(들뜸 및 파손)에 대한 보수가 실시된 것으로 조사 되었으며, 보수부는 양호한 상태이다.

한편, 기존 손상인 주형외부 미세균열, 표면균열, 지점부 파손, 가로보 균열 및 들뜸 등이 확인되었으며, 가로보 하면 사방향 균열 및 들뜸, 일부 구간 보수 미흡, 보수부 재손상 등이 추가 발생된 것으로 조사된 바, 기존 손상과 더불어 내구성 확보 차원의 적절한 보수가 필요하다.

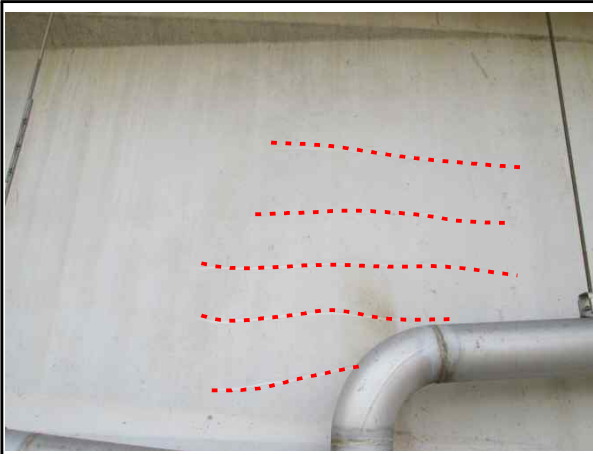			
위 치	상행선 S8 G5(P8측) 주형외부	위 치	상행선 S21 G5(P3측) 주형외부
현 황	측면 수평균열(폭 0.1mm)	현 황	지점부 콘크리트 파손
			
위 치	상행선 S8 G1~G2 가로보	위 치	하행선 S10 G1(P9측) 주형외부
현 황	보수부 재손상	현 황	측면 수평균열(폭 0.1mm)

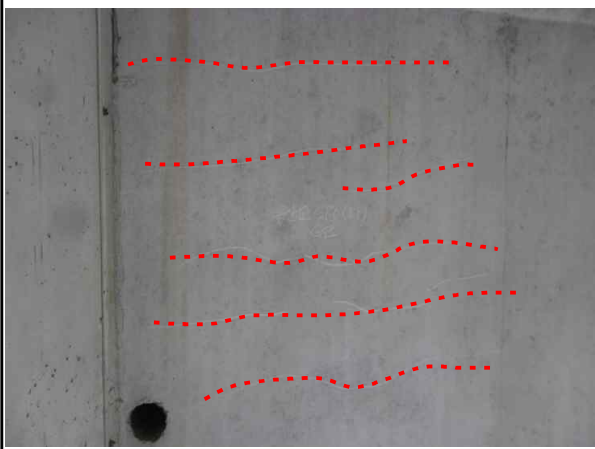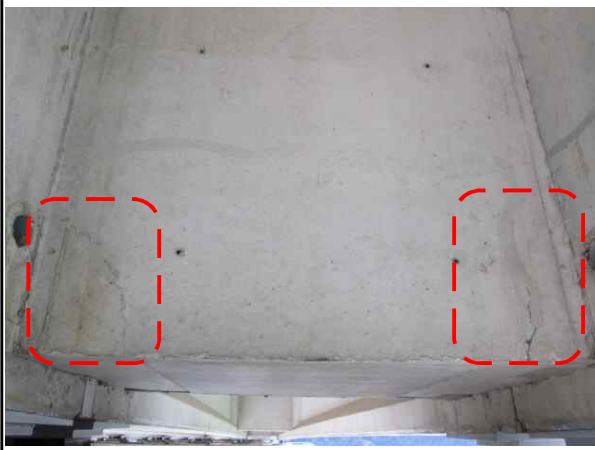			
위 치	하행선 S16 G2(P15측) 주형외부	위 치	하행선 S20 G2(P20측) 주형외부
현 황	콘크리트 파손	현 황	측면 수평균열(폭 0.1mm)
			
위 치	하행선 S24 G4(A2측) 주형외부	위 치	하행선 S24 G3(P23측) 주형외부
현 황	인양홀 주위 콘크리트 파손	현 황	측면 사방향 균열(폭 0.1mm)
			
위 치	하행선 S5 G3~G4 가로보	위 치	하행선 S12 G1~G2 가로보
현 황	보수부 재손상	현 황	콘크리트 들뜸

[표 2.1.2] 주형 외관상태

구 분		손상 현황	발생개소	수 량	비고
상 행 선	S1	콘크리트 파손	1	A=0.02m ²	
		이물질퇴적	1	A=0.12m ²	
	S2	콘크리트 파손	1	A=0.02m ²	
	S3	균열 (폭 0.3mm미만)	4	L=4.0m	
	S4	콘크리트 파손	2	A=0.05m ²	
	S5	표면균열	1	A=0.1m ²	
	S6	균열 (폭 0.3mm미만)	24	L=21.0m	
	S7	균열 (폭 0.3mm미만)	28	L=21.0m	
		표면균열	2	A=4.0m ²	
	S8	균열 (폭 0.3mm미만)	18	L=12.0m	
		콘크리트 파손	1	A=0.01m ²	
	S9	균열 (폭 0.3mm미만)	3	L=3.0m	
	S12	콘크리트 파손	1	A=0.02m ²	
	S13	이물질퇴적	1	A=0.75m ²	
하 행 선	S21	콘크리트 파손	1	A=0.04m ²	
	S23	균열 (폭 0.3mm미만)	1	L=1.0m	
	S24	콘크리트 파손	1	A=0.01m ²	
	S1	콘크리트 파손	1	A=0.01m ²	
	S3	균열 (폭 0.3mm미만)	4	L=4.0m	
	S4	균열 (폭 0.3mm미만)	9	L=9.0m	
		이물질퇴적	1	A=0.4m ²	
	S5	균열 (폭 0.3mm미만)	4	L=2.4m	
		이물질퇴적	1	A=0.4m ²	
	S7	균열 (폭 0.3mm미만)	29	L=25.0m	
	S10	균열 (폭 0.3mm미만)	4	L=4.0m	
	S11	균열 (폭 0.3mm미만)	3	L=2.0m	
	S15	콘크리트 파손	1	A=0.04m ²	
	S16	콘크리트 파손	3	A=0.04m ²	
	S17	콘크리트 파손	1	A=0.01m ²	
	S20	균열 (폭 0.3mm미만)	5	L=7.0m	
	S22	균열 (폭 0.3mm미만)	2	L=1.5m	
	S23	콘크리트 파손	1	A=0.01m ²	
	S24	균열 (폭 0.3mm미만)	2	L=1.0m	
		콘크리트 파손	1	A=0.02m ²	

[표 2.1.3] 가로보 외관상태

구 분		손상 현황	발생개소	수 량	비 고
상 행 선	S1	들뜸	4	A=0.38m ²	
	S2	들뜸	6	A=0.67m ²	
	S3	균열 (폭 0.3mm미만)	2	L=1.2m	
		들뜸	4	A=0.6m ²	
	S4	균열 (폭 0.3mm이상)	1	L=1.0m	
		들뜸	2	A=0.19m ²	
	S5	재료분리	1	A=0.3m ²	
		들뜸	5	A=1.04m ²	
	S6	들뜸	1	A=0.09m ²	
	S7	들뜸	1	A=0.06m ²	
	S8	들뜸	10	A=1.22m ²	
	S9	들뜸	2	A=0.14m ²	
	S10	들뜸	2	A=0.48m ²	
	S11	균열 (폭 0.3mm이상)	1	L=0.4m	
		재료분리	1	A=0.08m ²	
		들뜸	5	A=0.93m ²	
	S12	들뜸	6	A=1.28m ²	
	S13	들뜸	2	A=0.25m ²	
	S14	들뜸	8	A=3.3m ²	
	S15	균열 (폭 0.3mm미만)	3	L=3.3m	
	S16	들뜸	1	A=0.08m ²	
	S18	균열 (폭 0.3mm이상)	2	L=0.2m	
	S20	균열 (폭 0.3mm이상)	1	L=0.2m	
		들뜸	2	A=0.24m ²	
	S21	균열 (폭 0.3mm미만)	1	L=1.0m	
	S22	균열 (폭 0.3mm미만)	3	L=1.5m	
		균열 (폭 0.3mm이상)	5	L=1.2m	
		재료분리	1	A=0.3m ²	
		파손	1	A=0.3m ²	
		들뜸	5	A=0.38m ²	
	S23	균열 (폭 0.3mm미만)	2	L=0.4m	
		균열 (폭 0.3mm이상)	7	L=1.4m	
		들뜸	8	A=0.34m ²	
		거푸집 미제거	1	A=0.1m ²	
	S24	균열 (폭 0.3mm이상)	5	L=1.5m	
		들뜸	3	A=0.12m ²	

[표 2.1.3] 가로보 외관상태 - 계속

구 분		손상 현황	발생개소	수 량	비 고
하 행 선	S1	들뜸	2	A=0.12m ²	
	S2	들뜸	5	A=0.53m ²	
	S3	들뜸	2	A=0.2m ²	
	S4	들뜸	6	A=0.7m ²	
	S5	들뜸	11	A=2.49m ²	
	S6	들뜸	3	A=0.58m ²	
	S7	들뜸	1	A=0.06m ²	
	S8	들뜸 재료분리	13 1	A=1.67m ² A=0.1m ²	
	S9	들뜸	2	A=0.18m ²	
	S10	들뜸	2	A=0.24m ²	
	S11	들뜸	7	A=0.75m ²	
	S12	들뜸	8	A=0.93m ²	
	S13	들뜸	2	A=0.54m ²	
	S14	들뜸	7	A=2.1m ²	
	S20	균열 (폭 0.3mm미만)	1	L=0.2m	
	S22	균열 (폭 0.3mm미만) 균열 (폭 0.3mm이상) 들뜸	1 4 5	L=0.2m L=0.8m A=0.2m ²	
	S23	균열 (폭 0.3mm이상) 들뜸	8 8	L=1.6m A=0.32m ²	
	S24	균열 (폭 0.3mm미만) 들뜸	7 6	L=1.4m A=0.24m ²	

3) 바닥판과 교대 및 거더와 교대 유간 측정

본 조사는 현재상태의 유간을 측정하여 향후 동·하절기의 유간 이동량과 비교 평가하는 기초자료로 활용하는데 그 목적이 있다.

조사방법은 바닥판 슬래브 및 주형과 교대 흉벽 사이의 간격을 측정하여 기록하였으며, 그 결과는 다음 표와 같다.

[표 2.1.4] 바닥판 및 주형과 교대 유간 측정(측정일 온도 15℃)


위 치	상행선		하행선		비 고
	바닥판 유간 (mm)	주형 유간 (mm)	바닥판 유간 (mm)	주형 유간 (mm)	
A1	50	93	52	98	
A2	40	75	16	97	

교량 종점부에서 측정된 교대와 슬래브 사이의 유간거리는 신축량이 가장 큰 A2지점에서 상행선이 약 40mm, 하행선이 약 16mm 범위로 확인되었다. 조사 당시의 외기 온도(15℃)를 적용하고 향후 온도상승 범위를 약 35℃로 가정하여 신축량을 산정하면 약 12mm 정도인 바, 여유량은 문제가 없는 것으로 판단된다.

2.1.2 하부구조

1) 교대

교대는 역T형 형식으로 일부 손상에 대한 보수가 실시된 것으로 확인 되었으며, 보수부는 양호한 상태이다. 외관조사 결과, 일부 구간 균열(폭 0.2mm)이 추가 발생된 것으로 조사된 바, 기존 손상인 균열, 누수흔적, 체수흔적 등과 더불어 내구성 확보 차원의 적절한 보수가 필요하다.


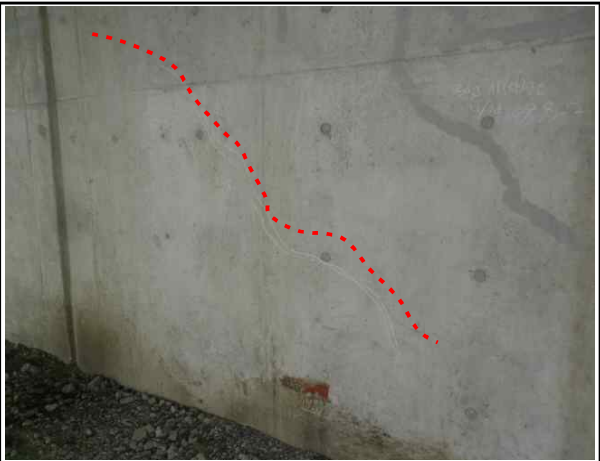
			
위 치	상행선 A2 교대 벽면	위 치	하행선 A1 교대 벽면
현 황	기존 균열보수(양호)	현 황	사방향 균열(폭 0.2mm)

[표 2.1.5] 교대 외관상태

구 분		손상 현황	발생개소	수 량	비 고
상 행 선	A1	백태	1	A=0.1m ²	
		누수흔적	2	A=0.32m ²	
		체수	1	A=0.04m ²	
하 행 선	A1	균열 (폭 0.3mm미만)	3	L=2.5m	
		누수흔적	6	A=12.0m ²	

2) 교각

교각은 T형 구조로, 일부 기존 손상에 대한 보수가 실시되었으며, 보수부는 양호한 상태이다. 외관조사 결과, 일부 구간 균열, 국부파손 현상이 추가 발생된 것으로 조사되었으며, 기존 손상인 균열, 표면균열, 국부파손, 보수부 재균열, 이물질 퇴적 등이 확인된 바, 내구성 확보 차원의 적절한 보수가 필요하다.

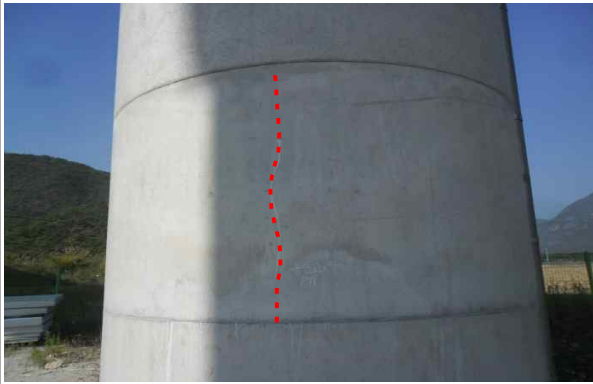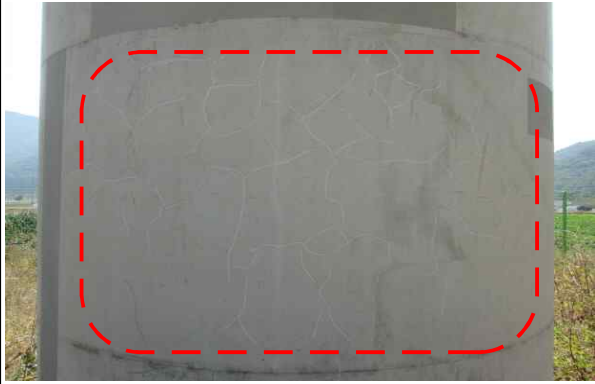			
위 치	상행선 P7	위 치	상행선 P15 코핑부
현 황	기둥부 균열보수(양호)	현 황	수직균열(폭 0.2mm)
			
위 치	상행선 P11 기둥부	위 치	상행선 P21 코핑부
현 황	수직균열(폭 0.2mm)	현 황	누수흔적(유도배수관 보수 완료)
			
위 치	하행선 P3 코핑부 상면	위 치	하행선 P9 기둥부
현 황	이물질퇴적(폐콘크리트)	현 황	표면균열

[표 2.1.6] 교각 외관상태

구 분		손상 현황	발생개소	수 량	비 고
상 행 선	P2	균열 (폭 0.3mm미만)	1	L=1.5m	
		표면균열	1	A=3.0m ²	
		파손	1	A=0.02m ²	
	P3	균열 (폭 0.3mm미만)	1	L=1.0m	
		표면균열	2	A=4.75m ²	
		누수흔적	1	A=1.5m ²	
		채수	1	A=1.0m ²	
	P4	파손	1	A=0.01m ²	
	P5	균열 (폭 0.3mm이상)	1	L=1.5m	
		표면균열	1	A=0.5m ²	
	P6	균열 (폭 0.3mm미만)	2	L=3.1m	
		파손	1	A=0.5m ²	
		누수흔적	1	A=1.0m ²	
		이물질퇴적	6	A=0.67m ²	
		채수	1	A=4.0m ²	
	P7	균열 (폭 0.3mm미만)	3	L=2.2m	
		표면균열	1	A=1.0m ²	
	P9	표면균열	1	A=0.5m ²	
		파손	1	A=0.5m ²	
		채수	2	A=3.0m ²	
	P10	균열 (폭 0.3mm미만)	6	L=12.4m	
		표면균열	1	A=1.5m ²	
	P11	균열 (폭 0.3mm미만)	1	L=1.5m	
	P12	누수흔적	2	A=2.72m ²	
	P14	균열 (폭 0.3mm미만)	3	L=0.7m	
	P15	균열 (폭 0.3mm미만)	2	L=1.8m	
		이물질퇴적	1	A=0.25m ²	
	P18	균열 (폭 0.3mm미만)	2	L=2.0m	
		파손	1	A=0.5m ²	
		누수흔적	1	A=0.5m ²	
		이물질퇴적	2	A=0.75m ²	
	P19	균열 (폭 0.3mm미만)	1	L=2.0m	
	P20	균열 (폭 0.3mm미만)	2	L=1.65m	
	P21	균열 (폭 0.3mm미만)	20	L=11.8m	
		표면균열	1	A=1.0m ²	
		파손	1	A=0.8m ²	
		누수흔적	1	A=1.0m ²	
		채수	1	A=0.5m ²	
	P22	균열 (폭 0.3mm미만)	7	L=5.7m	
		백태	1	A=2.08m ²	
	P23	이물질퇴적	2	A=1.6m ²	
		균열 (폭 0.3mm미만)	2	A=1.8m ²	
		재료분리	4	A=4.48m ²	

[표 2.1.6] 교각 외관상태 (계속)



구 분		손상 현황	발생개소	수 량	비 고
하 행 선	P3	균열 (폭 0.3mm미만)	4	L=3.3m	
		채수	1	A=0.04m ²	
		이물질퇴적	2	A=4.0m ²	
	P4	균열 (폭 0.3mm미만)	1	L=5.0m	
		표면균열	1	A=3.5m ²	
	P5	균열 (폭 0.3mm미만)	1	L=3.0m	
		이물질퇴적	1	A=0.2m ²	
	P6	표면균열	2	A=4.0m ²	
		누수흔적	5	A=18.14m ²	
		이물질퇴적	1	A=0.1m ²	
	P7	균열 (폭 0.3mm미만)	3	L=3.7m	
	P8	표면균열	1	A=2.0m ²	
	P9	표면균열	1	A=3.0m ²	
		콘크리트 파손	1	A=0.09m ²	
		누수흔적	6	A=16.34m ²	
	P10	균열 (폭 0.3mm미만)	2	L=15.0m	
	P11	균열 (폭 0.3mm미만)	5	L=4.2m	
		표면균열	2	A=6.0m ²	
	P12	누수흔적	1	A=0.84m ²	
	P13	이물질퇴적	1	A=0.45m ²	
		균열 (폭 0.3mm이상)	2	L=1.2m	
	P14	표면균열	1	A=3.0m ²	
		백태	2	A=0.2m ²	
	P15	누수흔적	1	A=0.75m ²	
		이물질퇴적	2	A=10.0m ²	
	P16	균열 (폭 0.3mm이상)	9	L=10.0m	
		표면균열	1	A=0.6m ²	
		들뜸	1	A=0.01m ²	
	P18	누수흔적	1	A=1.0m ²	
	P19	이물질퇴적	1	A=0.75m ²	
		콘크리트 파손	1	A=0.2m ²	
	P21	균열 (폭 0.3mm미만)	19	L=14.3m	
		균열 (폭 0.3mm이상)	1	L=1.0m	
		백태	1	A=0.7m ²	
	P22	균열 (폭 0.3mm미만)	10	L=5.8m	
		표면균열	1	A=1.8m ²	
		콘크리트 파손	1	A=0.3m ²	
	P23	균열 (폭 0.3mm미만)	5	L=1.6m	
		콘크리트 파손	5	A=3.1m ²	

2.1.3 교량받침

1) 외관조사 결과

탄성고무받침 형식으로서, 일부 기존 손상에 대한 보수가 실시된 것으로 확인되었으며, 보수부는 양호한 상태이다. 외관조사 결과, 탄성받침 밀림, Plate 녹발생, 무수축물탈 및 받침콘크리트 파손, 스토퍼 상호간섭 등의 손상이 추가 발생된 것으로 조사된 바, 기존 손상인 Plate 들뜸, 받침 콘크리트의 국부적 파손 등과 더불어 내구성 확보 차원의 적절한 보수가 필요하다.

특히, 탄성받침 밀림 현상의 경우, 고무재질 특성상 공용중 밀림현상이 간혹 발생되며, 시설물의 안전성에 영향을 미치는 수준은 아니나, 받침 파손 부위와 더불어 보수 후 지속적인 점검을 통한 손상의 진전유무 확인이 요구된다.

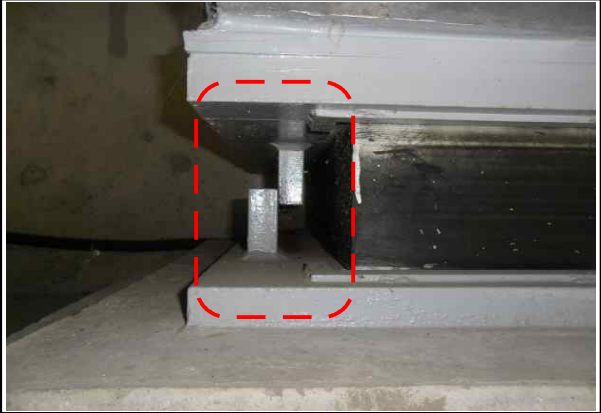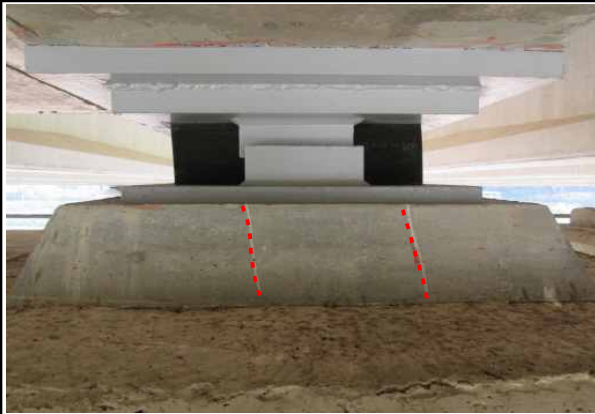			
위 치	상행선 A2 SH1	위 치	상행선 A2 SH3
현 황	Plate 녹발생	현 황	횡방향 스토퍼 상호간섭
			
위 치	상행선 P10 SH6	위 치	상행선 P2 SH9
현 황	무수축물탈 균열(폭 0.1mm)	현 황	탄성받침 밀림(A2방향 약 10mm)

					
위 치	상행선 P12 SH6	위 치	상행선 P12 SH9		
현 황	탄성받침 밀림(A2방향 약 60mm)	현 황	탄성받침 밀림(A2방향 약 55mm)		
					
위 치	상행선 P21 SH10				
현 황	기존 받침콘크리트 들뜸부위 파손				
					
위 치	하행선 P12 SH9	위 치	하행선 P21 SH8		
현 황	탄성받침 밀림(A2방향 약 56mm)	현 황	탄성받침 밀림(A2방향 약 55mm)		

[표 2.1.7] 교량받침 외관상태

구 분		손상 현황	발생개소	수 량	비 고
상 행 선	A1	PLATE 녹발생	1	1EA	
	A2	스토퍼 간섭	1	1EA	
		PLATE 들뜸	3	3EA	
		Plate 녹발생	1	1EA	
	P1	무수축몰탈 균열 (폭 0.3mm미만)	1	L=0.1m	
		받침콘크리트 균열 (폭 0.3mm미만)	1	L=0.1m	
		스토퍼 간섭	2	2EA	
	P2	받침 밀림	5	5EA	
	P3	무수축몰탈 균열 (폭 0.3mm미만)	3	L=0.3m	
		파손	1	A=0.01m ²	
		스토퍼 간섭	1	1EA	
		PLATE 녹발생	2	2EA	
	P4	무수축몰탈 균열 (폭 0.3mm미만)	4	L=0.4m	
		스토퍼 간섭	2	2EA	
	P5	박리	1	A=0.04m ²	
		PLATE 녹발생	10	10EA	
	P6	무수축몰탈 균열 (폭 0.3mm미만)	8	L=0.9m	
		받침콘크리트 균열 (폭 0.3mm미만)	1	L=0.2m	
		스토퍼 간섭	1	1EA	
		받침 밀림	2	2EA	
		PLATE 들뜸	2	2EA	
		PLATE 녹발생	2	2EA	
	P7	받침콘크리트 균열 (폭 0.3mm미만)	2	L=0.2m	
		스토퍼 간섭	3	3EA	
	P8	받침콘크리트 균열 (폭 0.3mm미만)	1	L=0.1m	
		재료분리	1	A=0.02m ²	
		PLATE 도장손상	2	A=0.02m ²	
	P9	스토퍼 간섭	1	1EA	
		받침 밀림	6	6EA	
		PLATE 들뜸	2	2EA	
		PLATE 녹발생	2	2EA	
	P10	무수축몰탈 균열 (폭 0.3mm미만)	2	L=0.2m	
		파손	1	A=0.01m ²	
		스토퍼 간섭	2	2EA	

[표 2.1.7] 교량받침 외관상태(계속)

구 분		손상 현황	발생개소	수 량	비 고
상 행 선	P11	무수축몰탈 균열 (폭 0.3mm미만) 받침콘크리트 균열 (폭 0.3mm미만)	1 1	L=0.1m L=0.2m	
	P12	받침 이탈 받침 밀림 PLATE 녹발생	4 6 2	4EA 6EA 2EA	
	P13	재료분리 스토퍼 간섭	1 3	A=0.01m ² 3EA	
	P14	받침콘크리트 균열 (폭 0.3mm미만)	1	L=0.2m	
	P15	파손 받침 밀림 PLATE 들뜸 PLATE 녹발생	1 2 2 2	A=0.06m ² 2EA 2EA 2EA	
	P16	재료분리 스토퍼 간섭	1 2	A=0.03m ² 2EA	
	P17	받침콘크리트 균열 (폭 0.3mm미만)	2	L=0.2m	
	P18	PLATE 녹발생	2	2EA	
	P20	받침콘크리트 균열 (폭 0.3mm미만)	1	L=0.2m	
	P21	무수축몰탈 균열 (폭 0.3mm미만) 받침콘크리트 균열 (폭 0.3mm미만) 파손 고무재 들뜸 받침 밀림 PLATE 들뜸 PLATE 녹발생	4 5 3 4 2 1 3	L=0.4m L=0.8m A=0.22m ² 4EA 2EA 1EA 2EA	
	P22	재료분리 스토퍼 간섭	1 4	A=0.04m ² 4EA	
	P23	무수축몰탈 균열 (폭 0.3mm미만) 받침콘크리트 균열 (폭 0.3mm미만) 스토퍼 간섭	1 3 2	L=0.1m L=0.5m 2EA	

[표 2.1.7] 교량받침 외관상태(계속)


구 분	손상 현황	발생개소	수 량	비 고
하 행 선	A1	PLATE 녹발생	3	3EA
	A2	스토퍼 간섭	1	1EA
		PLATE 들뜸	4	4EA
		PLATE 녹발생	2	2EA
	P1	스토퍼 간섭	1	1EA
		받침 밀림	1	1EA
	P2	PLATE 들뜸	1	1EA
		받침 밀림	10	10EA
	P3	PLATE 녹발생	2	2EA
	P4	스토퍼 간섭	4	4EA
	P5	받침콘크리트 균열 (폭 0.3mm미만)	2	L=0.2m
	P6	무수축몰탈 균열 (폭 0.3mm미만)	5	L=0.5m
		PLATE 녹발생	6	6EA
		받침 밀림	5	5EA
	P7	무수축몰탈 균열 (폭 0.3mm미만)	3	L=0.6m
		받침콘크리트 균열 (폭 0.3mm미만)	2	L=0.2m
		스토퍼 간섭	2	2EA
	P8	받침콘크리트 균열 (폭 0.3mm미만)	2	L=0.6m
	P9	PLATE 녹발생	5	5EA
		받침 밀림	5	5EA
	P10	받침콘크리트 균열 (폭 0.3mm미만)	3	L=0.3m
		스토퍼 간섭	1	1EA
	P11	무수축몰탈 균열 (폭 0.3mm미만)	5	L=0.6m
	P12	PLATE 녹발생	2	2EA
		받침 밀림	3	3EA
		받침 이탈	4	4EA
	P13	스토퍼 간섭	2	2EA
	P14	무수축몰탈 균열 (폭 0.3mm미만)	7	L=0.7m
		받침콘크리트 균열 (폭 0.3mm미만)	3	L=0.4m
	P15	받침 밀림	7	7EA
	P16	받침콘크리트 균열 (폭 0.3mm미만)	2	L=0.4m
		오염	1	A=0.1m ²
		스토퍼 간섭	2	2EA

[표 2.1.7] 교량받침 외관상태(계속)

구 분	손상 현황	발생개소	수 량	비 고
하 행 선	P18	PLATE 녹발생	1	1EA
	P19	받침콘크리트 균열 (폭 0.3mm미만)	1	L=0.2m
	P20	스토퍼 간섭	1	1EA
	P21	받침콘크리트 균열 (폭 0.3mm미만)	3	L=0.3m
		받침 밀림	4	4EA
		받침 이탈	1	1EA
	P22	스토퍼 간섭	4	4EA
		고무재 들뜸	1	1EA
	P23	PLATE 녹발생	1	1EA

2) 교량받침 이동량

교대, 교각의 가동단에 대한 이동량 실측 결과는 다음 [표 2.1.8], [표 2.1.9]와 같으며, 변위량 표기방법은 다음 [그림 2.1.1]과 같은 범례를 적용하였다.

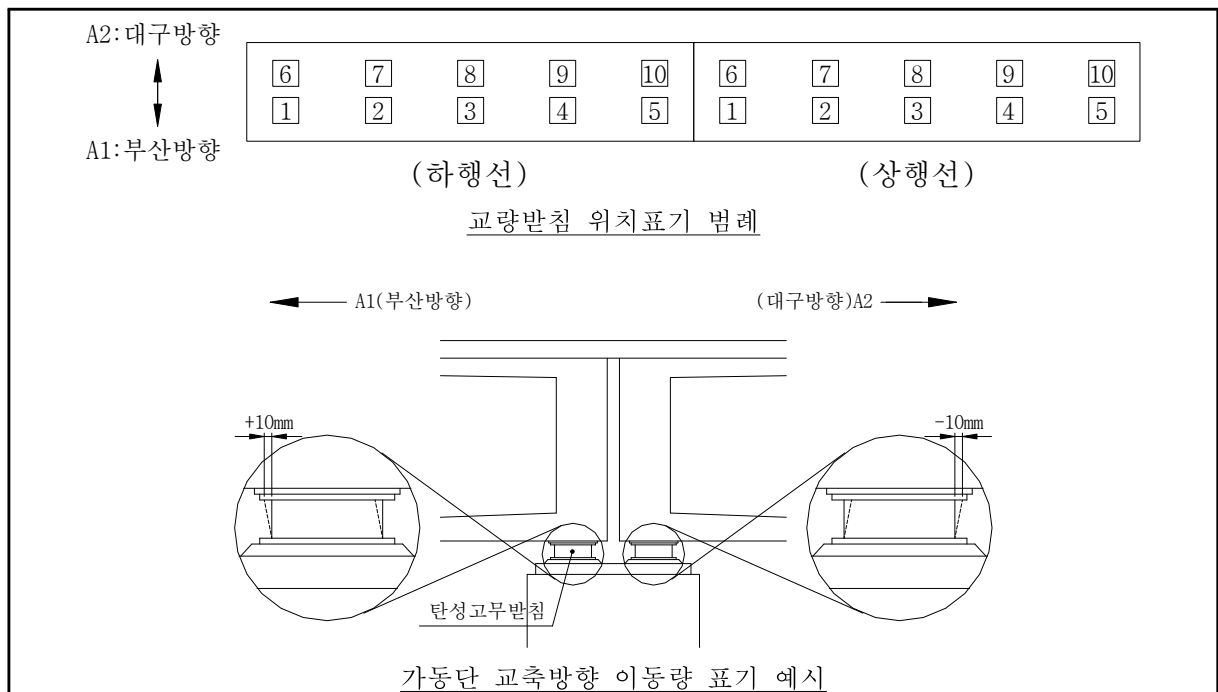

[그림 2.1.1] 가동단 이동량 표기범례

[표 2.1.8] 상행선 받침장치 이동량 측정결과

측정당시 온도			15.0℃				받침장치 종류				탄성고무받침			
구 분	가동단 변위량(mm)										비 고			
	SH5		SH4		SH3		SH2		SH1		A1측받침			
	SH10		SH9		SH8		SH7		SH6		A2측받침			
	A1측	A2측	A1측	A2측	A1측	A2측	A1측	A2측	A1측	A2측				
A1	0		0		0		0		0		← Joint			
P1	0		0		0		0		0					
		좌우		좌우		F		좌우		좌우				
P2	-10		-10		밀리		-10		-10					
		-5		밀리		밀리		밀리		밀리				
P3	+5		+5		+5		+5		+5		← Joint			
		-10		-10		-10		-10		-10				
P4	+3		+3		+3		+3		+3					
		좌우		좌우		F		좌우		좌우				
P5	+3		+3		+3		+3		+3					
		-2		-2		-2		-2		-2				
P6	+15		밀리		밀리		+5		+12		← Joint			
		0		-3		-5		-5		-2				
P7	+2		+2		0		0		0					
		좌우		좌우		F		좌우		좌우				
P8	+3		+3		+3		+3		+3					
		-2		-2		-2		-2		-2				
P9	밀리		+8		밀리		밀리		밀리		← Joint			
		-12		밀리		-7		밀리		-12				
P10	+2		+2		+2		+2		+2					
		좌우		좌우		F		좌우		좌우				
P11	-3		-3		-3		0		0					
		-10		-10		-10		-10		-10				
P12	밀리		밀리		밀리		밀리		밀리		← Joint			
		밀리		밀리		밀리		밀리		밀리				

■ F : 교축방향에 대한 고정단(Fix)

■ 받침높이=181mm, 고무층 두께=72mm, 허용신축량=50.4mm(P1~8, P10~P22, A2)

■ 받침높이=197mm, 고무층 두께=84mm, 허용신축량=58.8mm(P9)

■ 받침높이=213mm, 고무층 두께=96mm, 허용신축량=67.2mm(A1)

[표 2.1.8] 상행선 받침장치 이동량 측정결과(계속)

측정당시 온도		15.0℃				받침장치 종류				탄성고무받침	
구 분	가동단 변위량(mm)										비 고
	SH5		SH4		SH3		SH2		SH1		A1측받침
	SH10		SH9		SH8		SH7		SH6		A2측받침
	A1측	A2측	A1측	A2측	A1측	A2측	A1측	A2측	A1측	A2측	
P13	+12		+10		+10		+14		+14		
		좌우		좌우		F		좌우		좌우	
P14	+2		+2		+2		+2		+2		
		-1		-1		-3		-2		-3	
P15	-2		-2		밀림		-2		밀림		← Joint
		-2		-2		-2		-2		-2	
P16	+3		+3		+2		+2		+2		
		좌우		좌우		F		좌우		좌우	
P17	0		0		0		0		0		
		-5		-5		-3		-3		-3	
P18	+2		+2		+2		+2		+2		← Joint
		-2		-2		-2		-2		-2	
P19	+1		+1		+1		+1		+1		
		좌우		좌우		F		좌우		좌우	
P20	+2		0		0		0		0		
		-2		-2		-2		-2		-2	
P21	0		0		0		0		0		← Joint
		밀림		0		0		0		밀림	
P22	+5		+5		+5		+5		+5		
		좌우		좌우		F		좌우		좌우	
P23	+1		+1		+1		+1		+2		
		+1		+1		+1		+1		+1	
A2	-8		-5		-5		-5		-15		← Joint
■ F : 교축방향에 대한 고정단(Fix)											
■ 받침높이=181mm, 고무층 두께=72mm, 허용신축량=50.4mm(P1~8, P10~P22, A2)											
■ 받침높이=197mm, 고무층 두께=84mm, 허용신축량=58.8mm(P9)											
■ 받침높이=213mm, 고무층 두께=96mm, 허용신축량=67.2mm(A1)											

[표 2.4.9] 하행선 받침장치 변위량 측정결과

측정당시 온도			15.0℃				받침장치 종류		탄성고무받침			
구 분	가동단 변위량(mm)										비 고	
	SH5		SH4		SH3		SH2		SH1		A1측받침	
	SH10		SH9		SH8		SH7		SH6		A2측받침	
	A1측	A2측	A1측	A2측	A1측	A2측	A1측	A2측	A1측	A2측		
A1	0		0		0		0		0		← Joint	
P1	+2		+2		+2		+2		밀립			
		좌우		좌우		F		좌우		좌우		
P2	밀립		밀립		밀립		밀립		밀립			
		밀립		밀립		밀립		밀립		밀립		
P3	+5		+5		+5		+5		+5		← Joint	
		-5		-5		-2		-8		0		
P4	+6		+6		+6		+6		+6			
		좌우		좌우		F		좌우		좌우		
P5	+5		+5		+5		+5		+5			
		0		0		0		0		0		
P6	밀립		밀립		밀립		밀립		밀립		← Joint	
		0		0		0		0		0		
P7	+5		+5		+5		+5		+5			
		좌우		좌우		F		좌우		좌우		
P8	+7		+7		+7		+7		+7			
		0		0		0		0		0		
P9	밀립		밀립		밀립		밀립		밀립		← Joint	
		0		0		0		0		0		
P10	+12		+10		+7		+7		+7			
		좌우		좌우		F		좌우		좌우		
P11	-3		-3		0		0		0			
		-10		-10		-10		-10		-10		
P12	밀립		밀립		0		-2		밀립		← Joint	
		밀립		밀립		밀립		-25		밀립		
■ F : 교축방향에 대한 고정단(Fix)												
■ 받침높이=181mm, 고무층 두께=72mm, 허용신축량=50.4mm(P1~8, P10~P22, A2)												
■ 받침높이=197mm, 고무층 두께=84mm, 허용신축량=58.8mm(P9)												
■ 받침높이=213mm, 고무층 두께=96mm, 허용신축량=67.2mm(A1)												

[표 2.4.9] 하행선 받침장치 변위량 측정결과(계속)

측정당시 온도		15.0℃				받침장치 종류		탄성고무받침			
구 분	가동단 변위량(mm)										비 고
	SH5		SH4		SH3		SH2		SH1		A1측받침
	SH10		SH9		SH8		SH7		SH6		A2측받침
	A1측	A2측	A1측	A2측	A1측	A2측	A1측	A2측	A1측	A2측	
P13	+10		+7		+7		+7		+5		
		좌우		좌우		F		좌우		좌우	
P14	0		0		0		0		0		
		0		0		0		0		-1	
P15	밀림		밀림		0		밀림		0		← Joint
		0		밀림		밀림		밀림		밀림	
P16	+3		+3		+3		+3		+3		
		좌우		좌우		F		좌우		좌우	
P17	+1		+1		+1		+1		+1		
		-1		-1		-1		-1		-1	
P18	+4		+4		+4		+4		+4		← Joint
		+3		+3		+3		+3		+3	
P19	+1		+1		+ 1		+2		+3		
		좌우		좌우		F		좌우		좌우	
P20	0		0		0		0		0		
		0		0		0		0		0	
P21	0		0		0		0		0		← Joint
		밀림		밀림		밀림		밀림		밀림	
P22	+2		+2		+2		+5		+5		
		좌우		좌우		F		좌우		좌우	
P23	+5		+5		+3		+8		+10		
		+7		+7		+7		+7		+7	
A2	+15		+10		+4		+5		+5		← Joint
■ F : 교축방향에 대한 고정단(Fix) ■ 받침높이=181mm, 고무층 두께=72mm, 허용신축량=50.4mm(P1~P8, P10~P23, A2) ■ 받침높이=197mm, 고무층 두께=84mm, 허용신축량=58.8mm(P9) ■ 받침높이=213mm, 고무층 두께=96mm, 허용신축량=67.2mm(A1)											

가동받침은 상부구조의 온도변화, 처짐, 콘크리트 건조수축, 활하중에 의한 보의 처짐에 의한 이동량 등에 의해 생기는 이동량에 대해서 여유가 있어야 하나, 본 교량은 이미 가설된 교량이므로 건조수축과 크리프, 활하중에 의한 보의 처짐 등의 영향은 무시하고 온도차이에 의한 영향만을 고려하여 검토하였다.

■ P12 지점에서의 이론적 신축량 산정

- 온도변화는 보통지방으로 가정 : $-5^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C}$
- 가동단 이동량 측정 당시 외기 온도 : 15°C
 - 측정시 보다 온도 하강시 온도변화량 : $15^{\circ}\text{C} - (-5^{\circ}\text{C}) = 20^{\circ}\text{C}$
 - 측정시 보다 온도 상승시 온도변화량 : $35^{\circ}\text{C} - 15^{\circ}\text{C} = 20^{\circ}\text{C}$
- 온도변화시 이론적 신축량
 - 온도 -5°C 하강시 : $\Delta\ell = \alpha \times \Delta T \times \ell = (1.0 \times 10^{-5}) \times 20 \times 90000 = 18\text{mm}$
 - 온도 35°C 상승시 : $\Delta\ell = \alpha \times \Delta T \times \ell = (1.0 \times 10^{-5}) \times 20 \times 90000 = 18\text{mm}$

여기서, ℓ : 신축들보 길이 ($3 \times 30 = 90.0\text{m}$)

ΔT : 온도변화량, α : 열팽창계수

P12 지점에 대해 이론적 신축량을 산정한 결과 온도 하강시에는 약 18mm가 감소하고 온도 상승시에는 약 18mm가 증가하는 것으로 계산되었다. 현재 본 교량의 이동 여유량은 온도 하강시에는 약 43.4mm, 온도 상승시에는 약 7.4mm 정도의 여유량을 확보하고 있는 바, 여유량은 문제가 없는 것으로 판단되나, 일부 구간 탄성받침 밀림 현상이 발생된 바, 지속적인 주의관찰이 필요한 것으로 판단된다.

2.1.4 기타부재

1) 교면포장

아스콘으로 시공된 교면포장은 일부 구간 보수를 실시하였으나, 일부 보수 미흡 구간이 조사되었으며, 라벨링, 패임, 포트홀, 보수부 재손상 등이 일부 구간 추가 발생된 것으로 확인된 바, 기존 손상과 더불어 내구성 확보 차원의 적절한 보수가 필요하다.

			
위 치	상행선 S1 교면포장	위 치	상행선 S3 교면포장
현 황	라벨링(재료분리)	현 황	라벨링(재료분리)
			
위 치	상행선 A2측 교면포장(교량 종점부)	위 치	하행선 S2 교면포장
현 황	아스콘 균열	현 황	라벨링(재료분리)
			
위 치	하행선 S13 신축이음 접속부	위 치	하행선 S15 교면포장
현 황	기존 패임부위 보수미흡	현 황	라벨링(재료분리)

[표 2.1.10] 교면포장 외관상태

구 분		손상 현황	발생개소	수 량	비 고
상 행 선	S1	라벨링	1	A=2.4m ²	
	S2	라벨링	1	A=10.0m ²	
	S3	라벨링	3	A=47.0m ²	
	S4	라벨링	1	A=40.0m ²	
	S5	라벨링	2	A=100.0m ²	
	S6	패임	1	A=0.05m ²	
		라벨링	2	A=32.0m ²	
	S10	패임	1	A=0.1 m ²	
		라벨링	1	A=9.0m ²	
	S11	라벨링	1	A=0.8m ²	
	S12	라벨링	1	A=10.0m ²	
	S13	패임	1	A=0.04m ²	
		라벨링	1	A=1.5m ²	
		아스콘 균열	1	L=5.0m	
	S14	포트홀	1	A=0.01m ²	
	S15	포트홀	2	A=0.02m ²	
	S16	패임	2	A=0.02m ²	
	S18	라벨링	1	A=0.5m ²	
	S19	패임	1	A=0.12m ²	
	S21	패임	1	A=0.01m ²	
	S22	패임	3	A=0.08m ²	
	S23	라벨링	1	A=20.0m ²	
	S24	패임	1	A=0.03m ²	
		라벨링	1	A=1.0m ²	
		아스콘 균열	2	L=10.0m	

[표 2.1.10] 교면포장 외관상태-계속

구 분		손상 현황	발생개소	수 량	비 고
하 행 선	S1	라벨링	1	A=30.0m ²	
		파손	1	A=0.05m ²	
	S2	라벨링	2	A=40.0m ²	
	S3	라벨링	1	A=10.0m ²	
	S4	라벨링	1	A=24.0m ²	
	S5	라벨링	1	A=12.0m ²	
	S6	라벨링	1	A=5.0m ²	
	S8	포트홀	1	A=0.01m ²	
	S9	라벨링	1	A=30.0m ²	
	S10	라벨링	2	A=18.0m ²	
	S11	포트홀	1	A=0.01m ²	
		라벨링	1	A=30.0m ²	
	S13	패임	1	A=0.01m ²	
		라벨링	2	A=30.0m ²	
	S15	라벨링	1	A=18.0m ²	
	S17	라벨링	2	A=55.0m ²	
	S18	라벨링	1	A=7.5m ²	
	S19	라벨링	1	A=10.5m ²	
	S20	패임	1	A=0.04m ²	
	S22	라벨링	2	A=38.0m ²	



2) 신축이음

① 본체

신축이음장치는 Mono Cell(Exp.J1-A1)과 Rail Joint(Exp.J2~EJ.9) Type으로서, 외관조사 결과, 추가 발생 손상은 없는 것으로 확인되었으나, 기존 손상인 하부 고무 홈통 파손(상행선 P6측), 본체 단차 발생(상행선 A2측), 이물질 퇴적 등이 조사된 바, 내구성 확보 차원의 적절한 보수 및 정비가 필요하다. 한편, 유간 검토 결과, 상행선 A2측의 경우 측정 유간 여유량이 약 7mm 정도이며, 측정당시(최대기온 15℃) 온도에 대한 이론적 신축량인 12mm와 비교시 약 5mm정도 부족한 것으로 조사된 바, 적절한 대책이 요구되며 지속적인 주의관찰이 필요하다.

② 후타재

후타재 콘크리트의 경우, 추가 손상은 없으나 폭 0.1~0.2mm 정도의 균열 및 접속부 이격, 국부파손 등이 발생한 바, 내구성 확보 차원의 적절한 보수가 필요하다.

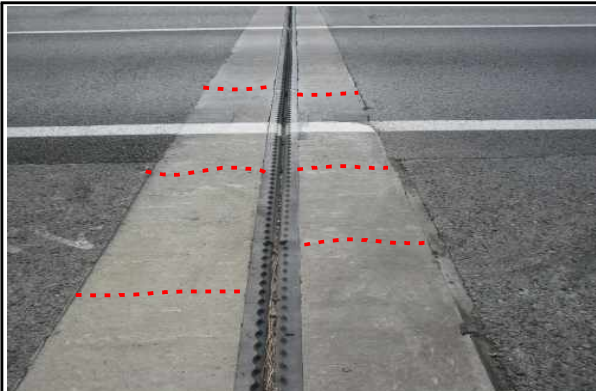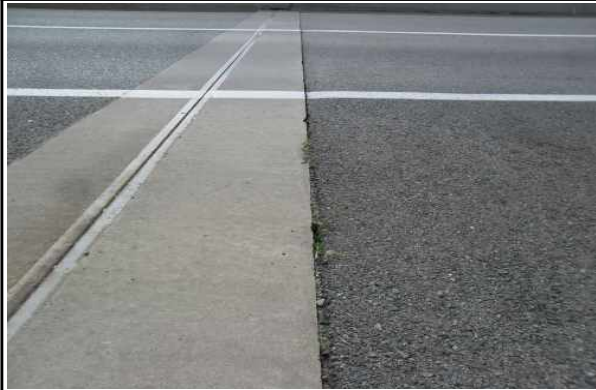			
위 치	상행선 A1 신축이음	위 치	상행선 A2 신축이음
현 황	후타재 균열(폭 0.1~0.3mm)	현 황	유간측정(약 7mm) 및 단차발생
			
위 치	상행선 A2 신축이음	위 치	상행선 P6 신축이음
현 황	후타재 접속부 이격	현 황	하부 고무홈통 파손

[표 2.1.11] 신축이음 외관상태

구 분		신축이음 손상현황	발생개소	수 량	비 고
상행선	EJ.1 (A1)	본체 이물질퇴적 후타재 균열 (폭 0.3mm미만)	2 14	L=2.0m L=7.0m	
	EJ.2 (P3)	본체 이물질퇴적 후타재 균열 (폭 0.3mm미만)	2 13	L=2.0m L=6.5m	
	EJ.3 (P6)	본체 이물질퇴적 후타재 균열 (폭 0.3mm미만) 하부 고무재 파손	2 16 3	L=3.0m L=8.0m 3EA	
	EJ.4 (P9)	본체 이물질퇴적 후타재 균열 (폭 0.3mm미만)	2 15	L=3.0m L=7.5m	
	EJ.5 (P12)	본체 이물질퇴적 후타재 균열 (폭 0.3mm미만)	2 10	L=2.0m L=5.0m	
	EJ.6 (P15)	본체 이물질퇴적 후타재 균열 (폭 0.3mm미만)	2 13	L=3.0m L=6.5m	
	EJ.7 (P18)	본체 이물질퇴적 후타재 균열 (폭 0.3mm미만)	1 10	L=1.0m L=5.0m	
	EJ.8 (P21)	본체 이물질퇴적 후타재 균열 (폭 0.3mm미만)	2 10	L=3.0m L=5.0m	
	EJ.9 (A2)	본체 이물질퇴적 본체 단차 후타재 균열 (폭 0.3mm미만) 파손 접속도로 이격	1 1 2 1 2	L=2.0m L=5.0m L=1.0m A=0.1㎡ L=7.0m	
하행선	EJ.1 (A1)	본체 이물질퇴적 후타재 균열 (폭 0.3mm미만)	1 20	L=1.0m L=10.0m	
	EJ.2 (P3)	본체 이물질퇴적 후타재 균열 (폭 0.3mm미만)	1 15	L=3.0m L=7.5m	
	EJ.3 (P6)	본체 이물질퇴적 후타재 균열 (폭 0.3mm미만)	1 20	L=3.0m L=10.0m	
	EJ.4 (P9)	본체 이물질퇴적 후타재 균열 (폭 0.3mm미만)	1 20	L=3.0m L=10.0m	
	EJ.5 (P12)	본체 이물질퇴적 후타재 균열 (폭 0.3mm미만)	1 20	L=3.0m L=10.0m	
	EJ.6 (P15)	본체 이물질퇴적 후타재 균열 (폭 0.3mm미만)	1 14	L=2.0m L=7.0m	
	EJ.7 (P18)	본체 이물질퇴적 후타재 균열 (폭 0.3mm미만)	1 15	L=1.0m L=7.5m	
	EJ.8 (P21)	본체 이물질퇴적 후타재 균열 (폭 0.3mm미만)	1 20	L=3.0m L=10.0m	
	EJ.9 (A2)	본체 이물질퇴적 후타재 균열 (폭 0.3mm미만) 접속부 이격	1 8 1	L=2.0m L=4.0m L=4.0m	

③ 신축이음 유간검토

[표 2.1.12] 신축이음 측정유간

위 치	신축이음본체 측정유간(mm)		비 고
	상행선	하행선	
EJ.1 (A1)	57	60	No.50
EJ.2 (P3)	48	52	No.120
EJ.3 (P6)	33	38	No.120
EJ.4 (P9)	33	40	No.120
EJ.5 (P12)	66	75	No.120
EJ.6 (P15)	43	38	No.120
EJ.7 (P18)	50	56	No.120
EJ.8 (P21)	28	22	No.120
EJ.9 (A2)	7	19	No.80

신축이음장치의 신축량 계산은 기본신축량에 신축여유량과 설치여유량을 합하여 계산되어야 하며 기본 신축량은 연중 온도변화, 콘크리트 크리프와 건조수축, 교통하중에 의한 회전을 고려하여 계산을 실시하여야 하나, 본 교량은 준공된 지가 3년 이상 경과하였기 때문에 크리프 및 건조수축에 의한 수축량과 회전에 의한 변위량은 미미하다고 판단되어 온도에 의한 신축량만을 고려하여 검토하였다.

■ 상행선 A2 지점에서의 이론적 신축량 계산

- 온도변화는 보통지방으로 가정 : $-5^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C}$
- 가동단 이동량 측정 당시 외기 온도 : 15°C
 - 측정시 보다 온도 하강시 온도변화량 : $15^{\circ}\text{C} - (-5^{\circ}\text{C}) = 20^{\circ}\text{C}$
 - 측정시 보다 온도 상승시 온도변화량 : $35^{\circ}\text{C} - 15^{\circ}\text{C} = 20^{\circ}\text{C}$
- 온도변화시 이론적 신축량
 - 온도 -5°C 하강시 : $\Delta\ell = \alpha \times \Delta T \times \ell = (1.0 \times 10^{-5}) \times 20 \times 60000 = 12\text{mm}$
 - 온도 35°C 상승시 : "

여기서, ℓ : 신축들보 길이 ($30+30=60.0\text{m}$) , ΔT : 온도변화량, α : 열팽창계수

상행선 A2 지점에 대해 이론적 신축량을 산정한 결과, 온도 하강시에는 약 12mm가 감소하고 온도 상승시에는 약 12mm가 증가하는 것으로 계산되었다. 현재 본 교량의 실측 유간 여유량은 약 7mm 정도로 온도 하강시에는 약 61mm의 여유량을 보유하고 있으나, 온도 상승시에는 약 5mm 정도가 부족한 것으로 나타난 바, 적절한 조치가 필요한 것으로 판단된다.

3) 난간

콘크리트 방호벽으로서 외관조사 결과, 일부 구간 차량 충돌에 의한 방음벽 변형이 추가 발생된 것으로 조사되었으며, 건조수축, 노후화 등에 의한 균열부 백태, 중분대 상면 파손, 국부 파손, 접속도로 방호벽 단차 등이 확인된 바, 내구성 확보 차원의 적절한 보수가 필요하다.

한편, 시공 초기 연약지반 안정화 과정 중 발생된 것으로 판단되는 접속도로 구간 방호벽(상행선 A2측 교량 종점부) 침하의 경우, 손상의 진전은 없는 것으로 확인되었으나, 지속적인 주의관찰이 요구된다.

	위 치	상행선 A2측 교량 종점부 방호벽		위 치	상행선 S17 방호벽
	현 황	단차(약 14cm : 진전 없음)		현 황	방음벽 변형(차량충돌)

[표 2.1.13] 난간 외관상태


구 분		손상 현황	발생 개소	수 량	비 고
상 행 선	S1	균열 (폭 0.3mm미만)	1	L=30.0m	
	S2	균열 (폭 0.3mm미만)	2	L=20.6m	
	S14	파손	1	A=1.5m ²	
	S15	파손	1	A=1.5m ²	
	S16	파손	1	A=1.5m ²	
	S17	표면균열	1	A=2.0m ²	
	S18	균열 (폭 0.3mm미만) 표면균열	1	L=1.0m	
			1	A=0.06m ²	
	S21	파손	1	A=0.4m ²	
	S22	파손	1	A=0.11m ²	
	S23	균열 (폭 0.3mm이상) 파손 단차	2	L=2.4m	
			1	A=0.3m ²	
			1	1EA	

[표 2.1.13] 난간 외관상태 (계속)

구 분		손상 현황	발생 개소	수 량	비 고
하 행 선	S6	백태	1	A=0.01m ²	
	S8	균열 (폭 0.3mm미만)	4	L=2.0m	
	S10	백태	1	A=0.64m ²	
	S16	균열 (폭 0.3mm미만)	2	L=2.0m	
	S23	균열 (폭 0.3mm이상)	1	L=7.0m	
	S24	균열 (폭 0.3mm미만)	1	L=0.6m	

4) 배수시설

배수시설은 육교형 및 혼합형으로서, 일부 손상에 대한 보수가 실시되었으며, 보수는 양호한 상태이다. 외관조사 결과, 일부 구간 배수관 연결재 탈락이 추가 발생되었으며, 기존 손상인 연결재 및 연결고리 탈락, 길이부족, 배수관 연결부 누수 등과 더불어 내구성 확보 차원의 적절한 보수 및 정비가 필요하다.

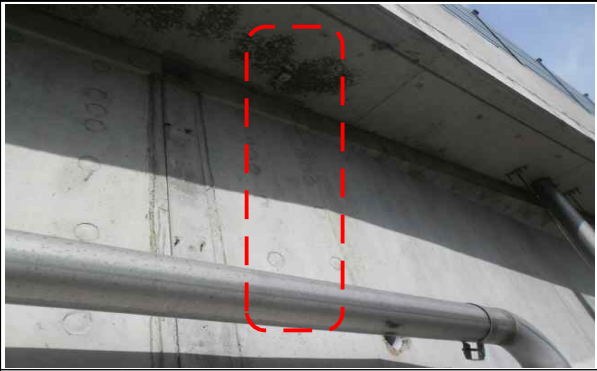			
위 치	상행선 S1 유도배수관	위 치	상행선 S5 배수관
현 황	기존 길이부족 구간 보수	현 황	연결고리 고정볼트 탈락
			
위 치	상행선 S7 배수관	위 치	하행선 S17 배수관
현 황	연결고리 탈락	현 황	연결재 탈락

[표 2.1.14] 배수시설 외관상태

구 분		손상 현황	발생개소	비 고
상행선	S1	배수관 연결재 탈락	1	
	S2	배수관 길이부족	1	
		배수구 막힘	2	
	S3	배수구 막힘	1	
	S4	배수구 막힘	1	
	S5	배수관 연결재 너트 탈락	1	
	S7	배수관 연결재 탈락	2	
		배수관 연결고리 탈락	2	
	S8	배수관 연결재 탈락	2	
	S19	배수관 연결핀 탈락	1	
하행선	S23	배수관 연결부 누수	1	
	S24	배수관 연결부 누수	1	
	S1	유도배수관 연결불량	1	
		배수구 막힘	2	
	S2	배수관 길이부족	1	
	S3	배수관 연결고리 탈락	1	
	S4	배수관 연결재 탈락	1	
	S14	배수관 연결부 누수	1	
	S15	배수구 막힘	1	
	S22	유도배수관 연결불량	1	
	S24	배수관 연결재 탈락	1	
		배수관 연결부 누수	1	

5) 기타(차수판, 점검계단, 교량점검로, 법면보호블럭 등)

상·하행선 A2측 교대 접합부 법면 보호블럭 침하, 점검로 이물질 퇴적, 일부 차수판 볼트 및 너트 탈락 등이 발생되었으며, 기 발생한 현황에 대한 적절한 보수와 정비가 필요하다.

			
위 치	하행선 A2	위 치	하행선 A2
현 황	법면 보호블럭 침하	현 황	차수판 볼트 탈락

[표 2.1.15] 기타 외관상태

구 분		신축이음 손상현황	발생개소	비 고
상행선	A1	차수판 앵커, 볼트 탈락 및 폴립 간격재 미제거	2 1	
	A2	차수판 앵커, 볼트 탈락 및 폴립 법면 이격 감격재 미제거	1 1 1	
	P1	난간 표지판 탈락	1	
	P2	난간 표지판 탈락	1	
	P4	난간 표지판 탈락	1	
	P5	난간 표지판 탈락 교각 표지판 탈락, 변형	1 1	
	P6	차수판 앵커, 볼트 탈락 및 폴립	4	
	P7	난간 표지판 탈락	1	
	P8	난간 표지판 탈락	1	
	P9	차수판 앵커, 볼트 탈락 및 폴립	6	
	P10	난간 표지판 탈락	1	
	P11	난간 표지판 탈락	1	
	P12	차수판 앵커, 볼트 탈락 및 폴립 하부 지장물 적치	1 1	
	P13	점검로 이물질퇴적 교각 표지판 탈락, 변형	1 1	
	P14	점검로 이물질퇴적 교각 표지판 탈락, 변형	1 1	

[표 2.1.15] 기타 외관상태 (계속)

구 분		신축이음 손상현황	발생개소	비 고
상행선	P15	난간 표지판 탈락 차수판 앵커, 볼트 탈락 및 풀림 교각 표지판 탈락, 변형	1 4 1	
	P17	난간 표지판 탈락	1	
	P18	차수판 앵커, 볼트 탈락 및 풀림	2	
	P19	점검로 이물질퇴적 교각 표지판 탈락, 변형	1 1	
	P20	점검로 이물질퇴적 교각 표지판 탈락, 변형	1 1	
	P21	차수판 앵커, 볼트 탈락 및 풀림	1	
	P23	점검로 녹발생 교각 표지판 탈락, 변형	1 1	
	S14	텔리네이트 파손	1	
	S17	방음벽 변형	1	
하행선	A1	간격재 미제거	1	
	A2	난간 표지판 탈락 차수판 볼트, 너트 탈락 범면 이격 및 침하 간격재 미제거	1 1 1 1	
	P1	난간 표지판 탈락	1	
	P3	난간 표지판 탈락 차수판 볼트, 너트 탈락	1 3	
	P5	난간 표지판 탈락	1	
	P6	차수판 볼트, 너트 탈락	1	
	P7	난간 표지판 탈락	1	
	P8	난간 표지판 탈락	1	
	P9	난간 표지판 탈락 차수판 볼트, 너트 탈락	1 3	
	P10	난간 표지판 탈락	1	
	P11	난간 표지판 탈락	1	
	P12	차수판 볼트, 너트 탈락 간격재 미제거	4 1	
	P13	난간 표지판 탈락 교각 표지판 탈락	1 1	
	P14	난간 표지판 탈락	1	
	P16	난간 표지판 탈락	1	
	P17	난간 표지판 탈락	1	
	P19	난간 표지판 탈락	1	
	P20	난간 표지판 탈락	1	
	P21	난간 표지판 탈락 차수판 볼트, 너트 탈락 간격재 미제거	1 3 3	
	P23	난간 표지판 탈락	1	

2.1.5 이전 상태와 현 상태 비교

본 교량은 2013년 상반기에 정기점검을 기 시행한 바 있으며, 당시 점검결과와 현 상태를 비교하면 다음과 같다.

이전 상태(2013년 상반기)	현 상태(2013년 하반기)
■ 바닥판: 중·횡방향 균열(폭 0.2mm미만), 표면균열, 균열부 백태 ■ 주형: 폭 0.1~0.2mm 균열, 국부파손, 이물질 퇴적(폐콘크리트) ■ 가로보: 균열, 들뜸, 재료분리 ■ 교대: 균열(폭 0.2mm), 누수흔적, 백태 ■ 교각: 폭 0.1~0.2mm 균열, 누수흔적, 백태, 이물질 퇴적, 표면균열 ■ 교량받침: 탄성받침 밀림, Plate 녹발생, 무수축물탈, 받침콘크리트 균열, 국부파손, 스토퍼 상호간섭 ■ 교면포장: 라벨링, 균열, 패임, 포트홀 ■ 신축이음: 유간여유량 부족 및 단차(상 A2), 고무흡통 파손(하 P6), 후타재 균열(폭 0.1~0.3mm), 접속부 이격 ■ 난간: 방호벽 단차(상 A2), 중분대 상면 파손, 균열부 백태 ■ 배수시설: 연결재 및 연결고리 탈락, 용접이음부 누수, 길이부족(상 P2) ■ 기타: 추가 발생 손상 없음	■ 바닥판: <u>일부 구간 표면균열 추가 발생</u> ■ 주형: <u>일부 구간 국부파손 추가 발생</u> ■ 가로보: <u>일부 구간 들뜸, 보수부 재손상 추가 발생, 일부 보수 미흡</u> ■ 교대: 추가 발생 손상 없음 ■ 교각: <u>일부 구간 균열(폭 0.1~0.2mm), 국부파손, 표면균열, 보수부 재손상 추가 발생</u> ■ 교량받침: <u>일부 구간(상 P2,P15 하 P2, P9, P15) 탄성받침 추가 밀림, 스토퍼 상호간섭, 무수축물탈 균열, 받침 파손, 도장손상, Plate 들뜸 추가 발생</u> ■ 교면포장: <u>일부 구간 라벨링, 포트홀, 패임 추가 발생</u> ■ 신축이음: 추가 발생 손상 없음 ■ 난간: 일부 구간 방음벽 변형(<u>차량충돌</u>) ■ 배수시설: <u>일부 배수관 연결재 탈락 추가 발생</u> ■ 기타: 추가 발생 손상 없음
기존 탄성받침 밀림 구간 및 추가 발생 구간(상 P2,P15 하 P2, P9, P15) 이상 유무 및 신축이음 유간여유량 부족 및 단차발생 구간(상 A2) 및 하부 고무흡통 파손 구간(하 P6)에 대한 적절한 조치 및 주의관찰이 필요하다.	

2.2 내구성조사 결과

콘크리트 품질상태를 확인하기 위하여 콘크리트 강도조사 및 탄산화시험 등을 수행하였으며, 그 결과는 다음과 같다.

2.2.1 강도 측정

콘크리트 강도는 본 보고서 제1편 3장에서 제시한 공식을 적용하였으며, 반발경도법에 의한 콘크리트 강도측정 결과, 상부구조 PSCI 주형의 강도는 41.1~43.8MPa, 하부구조 교대 및 교각은 24.6~27.5MPa 로 측정되어 설계기준강도를 상회하고 있다.

■ 설계기준강도 : PSCI 주형 ⇒ 40 MPa, 교대 및 교각⇒24 MPa

[표 2.2.1] 상행선 강도조사 결과

구분	측정 NO.	구조 요소	측정 위치	R _{aver}	추정압축강도(MPa)			비고
					구조물 진단학회	과학 기술부	평 균	
상 부 구 조	1	주 형	S1-G2	55.40	48.4	33.8	41.1	
	2	주 형	S3-G4	57.70	50.4	35.7	43.1	
	3	주 형	S4-G3	58.15	50.8	36.0	43.4	
	4	주 형	S5-G2	57.05	49.9	35.1	42.5	
	5	주 형	S7-G1	58.10	50.8	36.0	43.4	
	6	주 형	S9-G5	57.45	50.2	35.5	42.8	
	7	주 형	S11-G2	58.55	51.2	36.4	43.8	
	8	주 형	S12-G1	57.30	50.1	35.3	42.7	
	9	주 형	S13-G3	57.60	50.4	35.6	43.0	
	10	주 형	S15-G3	55.95	48.9	34.2	41.6	
	11	주 형	S17-G1	55.85	48.8	34.1	41.5	
	12	주 형	S19-G4	56.75	49.6	34.9	42.3	
	13	주 형	S20-G5	58.45	51.1	36.3	43.7	
	14	주 형	S21-G5	57.80	50.5	35.7	43.1	
	15	주 형	S23-G2	56.75	49.6	34.9	42.3	

[표 2.2.1] 상행선 강도조사 결과-계속

구분	측정 NO.	구조 요소	측정 위치	R _{aver}	추정압축강도(MPa)			비고
					동경도 시험소	재료학회	평 균	
하 부 구 조	16	교 대	A1	48.10	23.4	27.8	25.6	
	17	교 대	A2	47.30	22.9	27.1	25.0	
	18	교 각	P1	47.15	22.8	27.0	24.9	
	19	교 각	P3	47.50	23.0	27.3	25.2	
	20	교 각	P5	49.20	24.1	28.7	26.4	
	21	교 각	P7	48.00	23.3	27.7	25.5	
	22	교 각	P9	48.50	23.6	28.1	25.9	
	23	교 각	P11	49.55	24.3	29.0	26.6	
	24	교 각	P12	47.75	23.2	27.5	25.3	
	25	교 각	P13	48.60	23.7	28.2	25.9	
	26	교 각	P15	48.75	23.8	28.3	26.1	
	27	교 각	P17	49.60	24.3	29.0	26.7	
	28	교 각	P19	48.35	23.5	28.0	25.8	
	29	교 각	P21	50.55	24.9	29.8	27.4	
	30	교 각	P23	47.85	23.2	27.6	25.4	

[표 2.2.1] 하행선 강도조사 결과

구분	측정 NO.	구조 요소	측정 위치	R _{aver}	추정압축강도(MPa)			비고
					구조물 진단학회	과학기술부	평 균	
상 부 구 조	1	주 형	S2-G2	56.85	49.7	35.0	42.3	
	2	주 형	S4-G4	57.40	50.2	35.4	42.8	
	3	주 형	S5-G2	58.20	50.9	36.1	43.5	
	4	주 형	S6-G1	58.10	50.8	36.0	43.4	
	5	주 형	S8-G3	56.25	49.2	34.5	41.8	
	6	주 형	S10-G3	58.55	51.2	36.4	43.8	
	7	주 형	S12-G4	56.55	49.4	34.7	42.1	
	8	주 형	S13-G2	57.50	50.3	35.5	42.9	
	9	주 형	S14-G1	58.05	50.7	36.0	43.3	
	10	주 형	S16-G5	55.90	48.9	34.2	41.5	
	11	주 형	S18-G5	56.25	49.2	34.5	41.8	
	12	주 형	S20-G1	56.90	49.7	35.0	42.4	
	13	주 형	S21-G2	55.70	48.7	34.0	41.4	
	14	주 형	S22-G4	58.40	51.1	36.2	43.6	
	15	주 형	S24-G5	57.40	50.2	35.4	42.8	
구분	측정 NO.	구조 요소	측정 위치	R _{aver}	추정압축강도(MPa)			비고
					동경도 시험소	재료학회	평 균	
하 부 구 조	16	교 대	A1	48.55	23.7	28.2	25.9	
	17	교 대	A2	46.95	22.6	26.9	24.8	
	18	교 각	P2	46.80	22.6	26.7	24.6	
	19	교 각	P4	47.55	23.0	27.4	25.2	
	20	교 각	P6	48.20	23.4	27.9	25.7	
	21	교 각	P8	49.05	24.0	28.6	26.3	
	22	교 각	P10	48.60	23.7	28.2	25.9	
	23	교 각	P12	48.85	23.8	28.4	26.1	
	24	교 각	P13	47.25	22.8	27.1	25.0	
	25	교 각	P14	47.75	23.2	27.5	25.3	
	26	교 각	P16	49.25	24.1	28.7	26.4	
	27	교 각	P18	48.15	23.4	27.8	25.6	
	28	교 각	P20	47.25	22.8	27.1	25.0	
	29	교 각	P22	50.75	25.0	30.0	27.5	
	30	교 각	P24	48.30	23.5	28.0	25.7	

2.2.2 탄산화 측정

탄산화 측정 결과, 실측 깊이 최대 2.1cm로서 탄산화에 의한 철근의 부식 등 내구성 저하의 우려는 없는 것으로 나타났다.

[표 2.2.2] 상행선 탄산화시험 분석결과

측정 NO.	구조 요소	측정위치	공용 년수	탄산화깊이 (cm)	피복두께 (cm)	탄산화잔여 깊이(cm)	손상 등급
1	주형	S3-G4	8	0.5	4.0	3.5	a
2	주형	S7-G1	8	0.7	4.0	3.3	a
3	주형	S10-G2	8	0.6	4.0	3.4	a
4	교각	P10	8	1.5	10.0	8.5	a
5	교각	P15	8	1.7	10.0	8.3	a
6	교각	P21	8	1.9	10.0	8.1	a

[표 2.2.3] 하행선 탄산화시험 분석결과

측정 NO.	구조 요소	측정위치	공용 년수	탄산화깊이 (cm)	피복두께 (cm)	탄산화잔여 깊이(cm)	손상 등급
1	주형	S8-G3	8	0.4	4.0	3.6	a
2	주형	S11-G2	8	0.5	4.0	3.5	a
3	주형	S24-G5	8	0.4	4.0	3.6	a
4	교각	P10	8	1.8	10.0	8.2	a
5	교각	P15	8	1.7	10.0	8.3	a
6	교각	P21	8	2.1	10.0	7.9	a

제 3 장 상태평가 및 안전등급산정

교량의 상태평가는 교량 상태평가 등급 산정 프로그램(국토해양부, 한국시설안전공단 2009.03)을 활용하였으며, 외관조사 결과 확인된 바닥판, 거더, 가로보, 교면포장, 배수시설, 난간, 하부구조, 교량받침, 신축이음 등의 개별부재에 대한 상태평가 및 탄산화에 대한 상태평가를 실시하여 후술되는 경간별, 지점별 상태등급 산정을 위한 기초자료로 활용하였으며, 개별부재의 등급산정표는 부록편에 수록하였다.

3.1 상행선 상태평가

[표 3.1.1] 상태평가 등급산정(상행선)

부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
PSC[1]	PSC I형교	b	b	c	b	c	b	b	b	b	Q	a	a	-	-
PSC[2]	PSC I형교	a	b	b	b	a	b	-	b	a	Q	a	a	-	-
PSC[3]	PSC I형교	b	b	b	b	a	a	-	c	b	Q	a	a	-	-
PSC[4]	PSC I형교	b	b	c	b	a	a	b	b	b	Q	a	a	-	-
PSC[5]	PSC I형교	b	b	c	b	c	a	-	b	b	Q	a	a	-	-
PSC[6]	PSC I형교	b	b	b	b	a	a	-	a	c	Q	a	a	-	-
PSC[7]	PSC I형교	a	b	b	b	c	a	c	c	b	Q	a	a	-	-
PSC[8]	PSC I형교	b	b	c	b	c	a	-	b	b	Q	a	a	-	-
PSC[9]	PSC I형교	b	b	b	a	a	a	-	b	a	Q	a	a	-	-
PSC[10]	PSC I형교	b	a	b	b	a	a	b	c	b	Q	a	a	-	-
PSC[11]	PSC I형교	b	a	c	b	a	a	-	b	b	Q	a	a	-	-
PSC[12]	PSC I형교	a	b	c	b	a	a	-	b	b	Q	a	a	-	-
PSC[13]	PSC I형교	b	b	b	b	a	a	b	c	b	Q	a	a	-	-
PSC[14]	PSC I형교	b	a	c	b	a	c	-	b	a	Q	a	a	-	-
PSC[15]	PSC I형교	b	b	a	b	a	c	-	b	b	Q	a	a	-	-
PSC[16]	PSC I형교	b	a	b	a	a	c	b	c	b	Q	a	a	-	-
PSC[17]	PSC I형교	b	a	a	a	a	b	-	b	a	Q	a	a	-	-
PSC[18]	PSC I형교	a	a	a	b	a	b	-	b	a	Q	a	a	-	-
PSC[19]	PSC I형교	a	a	a	a	c	a	b	b	b	Q	a	a	-	-
PSC[20]	PSC I형교	a	a	b	a	a	a	-	a	b	Q	a	a	-	-
PSC[21]	PSC I형교	b	b	b	b	a	b	-	b	b	Q	a	a	-	-
PSC[22]	PSC I형교	b	a	b	b	a	b	b	c	b	Q	a	a	-	-
PSC[23]	PSC I형교	b	b	c	b	c	a	-	b	b	Q	a	a	-	-
PSC[24]	PSC I형교	b	b	c	b	c	c	-	b	b	Q	a	a	-	-
PSC[25]	PSC I형교	-	-	-	-	-	-	b	b	a	Q	a	a	-	-
평균		0.175	0.163	0.258	0.179	0.188	0.175	0.222	0.240	0.184	-	0.100	0.100	-	-
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.032	0.033	0.013	0.013	0.006	0.004	0.020	0.022	0.037	-	0.004	0.003	-	-
1. 환산결합도 점수 =													0.184		
2. 상태평가 결과 =													B		

[표 3.1.2] 결함도 점수 범위에 따른 기준

기준	A	B	C	D	E
등급범위	$0 \leq x < 0.13$	$0.13 \leq x < 0.26$	$0.26 \leq x < 0.49$	$0.49 \leq x < 0.79$	$0.79 \leq x$

“안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010)”에 의한 상태등급 산정결과 결함도 점수가 0.184로 산정되어 상태등급은 “B등급”으로 평가되었다.

3.2 하행선 상태평가

3.2.1 상태등급 산정

[표 3.2.1] 상태평가 등급산정

부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거터	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
PSC[1]	PSC I형교	a	b	b	b	c	a	b	b	b	Q	a	a	-	-
PSC[2]	PSC I형교	b	a	b	b	a	a	-	c	a	Q	a	a	-	-
PSC[3]	PSC I형교	a	b	b	b	c	a	-	c	a	Q	a	a	-	-
PSC[4]	PSC I형교	a	b	b	b	c	a	b	b	b	Q	a	a	-	-
PSC[5]	PSC I형교	a	b	c	b	a	a	-	b	b	Q	a	a	-	-
PSC[6]	PSC I형교	a	a	b	b	a	b	-	b	b	Q	a	a	-	-
PSC[7]	PSC I형교	a	b	b	a	a	a	b	c	b	Q	a	a	-	-
PSC[8]	PSC I형교	b	a	c	b	a	b	-	b	b	Q	a	a	-	-
PSC[9]	PSC I형교	b	a	b	b	a	a	-	b	b	Q	a	a	-	-
PSC[10]	PSC I형교	b	b	b	b	a	b	b	c	b	Q	a	a	-	-
PSC[11]	PSC I형교	b	b	b	b	a	a	-	b	b	Q	a	a	-	-
PSC[12]	PSC I형교	a	a	b	a	a	a	-	b	b	Q	a	a	-	-
PSC[13]	PSC I형교	b	a	b	b	a	a	b	c	b	Q	a	a	-	-
PSC[14]	PSC I형교	b	a	b	a	c	a	-	b	c	Q	a	a	-	-
PSC[15]	PSC I형교	b	b	a	b	a	a	-	b	b	Q	a	a	-	-
PSC[16]	PSC I형교	b	b	b	b	a	b	b	c	b	Q	a	a	-	-
PSC[17]	PSC I형교	b	b	b	b	c	a	-	b	c	Q	a	a	-	-
PSC[18]	PSC I형교	b	a	a	b	a	a	-	a	a	Q	a	a	-	-
PSC[19]	PSC I형교	b	a	a	b	a	a	b	b	b	Q	a	a	-	-
PSC[20]	PSC I형교	b	b	a	b	a	a	-	b	b	Q	a	a	-	-
PSC[21]	PSC I형교	b	a	a	a	a	b	-	b	a	Q	a	a	-	-
PSC[22]	PSC I형교	b	a	b	b	c	a	b	c	c	Q	a	a	-	-
PSC[23]	PSC I형교	b	a	b	a	a	a	-	b	b	Q	a	a	-	-
PSC[24]	PSC I형교	b	b	b	a	c	b	-	b	b	Q	a	a	-	-
PSC[25]	PSC I형교	-	-	-	-	-	-	b	b	a	Q	a	a	-	-
평균		0.171	0.150	0.196	0.175	0.188	0.125	0.200	0.252	0.204	-	0.100	0.100	-	-
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3	-	-
(평균X가중치)/가중치 합		0.031	0.030	0.010	0.012	0.006	0.003	0.018	0.023	0.041	-	0.004	0.003	-	-
1. 환산결함도 점수 =														0.179	
2. 상태평가 결과 =														B	

3.2.2 상태평가 결과

[표 3.2.2] 결함도 점수 범위에 따른 기준

기준	A	B	C	D	E
등급범위	$0 \leq x < 0.13$	$0.13 \leq x < 0.26$	$0.26 \leq x < 0.49$	$0.49 \leq x < 0.79$	$0.79 \leq x$

“안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010)”에 의한 상태등급 산정결과 결함도 점수가 0.179로 산정되어 상태등급은 “B등급”으로 평가되었다.

제 4 장 종 합 결 론

4.1 점검결과 요약

[표 4.1.1] 점검결과 요약

구 분			점 검 결 과
외 관 조 사	상 부 구 조	바 닥 판	▪ 균열(폭0.3mm미만), 표면균열 ▪ 콘크리트 파손 및 철근노출, 백태
		주 형	▪ 균열(폭0.3mm미만) ▪ 콘크리트 파손
		가 로 보	▪ 콘크리트 들뜸(일부 구간 보수 미흡 및 보수부 재손상)
	하 부 구 조	교 대	▪ 균열(폭0.3mm미만) ▪ 누수 및 체수흔적
		교 각	▪ 균열(폭0.3mm미만), 표면균열 ▪ 콘크리트 파손, 이물질퇴적
	교량받침		▪ 무수축물탈 및 받침콘크리트 균열(폭0.3mm미만), 파손 ▪ 탄성받침 밀립, Plate 녹발생 및 들뜸, 스톱퍼 간섭
	기 타 부 재	교면포장	▪ 포트홀, 라벨링, 패임
		신축이음	▪ 본체 : 유간여유량 부족(상A2), 단차, 하부 고무홈통 파손 ▪ 후타재 : 균열(폭0.3mm미만), 국부 파손, 접속부 이격
		난 간	▪ 균열부 백태, 중분대 상면 파손 ▪ 접속도로 방호벽 단차, 방음벽 변형(차량충돌)
		배수시설	▪ 배수관 연결재 및 연결고리 탈락, 연결부 누수
	부속시설		▪ 차수판 볼트 및 너트 탈락, 범면 보호블럭 침하, 점검로 이물질퇴적
비 파 괴 시 험	콘크리트 강 도		▪ 주형 : 41.1~43.8 Mpa (설계강도 40 Mpa) ▪ 교대 및 교각 : 24.6~27.5 Mpa (설계강도 24 Mpa)
		평 가	각 부재별 설계기준강도를 모두 상회하고 있는 바, 콘크리트 강도는 양호한 수준임.
	콘크리트 탄 산 화		▪ 주형 : 4.0~7.0mm (피복 40mm) ▪ 교대 및 교각 : 15.0~21.0mm (피복 100mm)
		평 가	현재의 탄산화 정도가 구조물의 내구성에 미치는 영향은 거의 없는 것으로 나타남
상태 평가 결과	환산결함도 점수		▪ 상행선 0.184 ▷ 「B」 등급 · 하행선 0.179 ▷ 「B」 등급

4.2 결 언

2013년 하반기 정밀점검 결과, 전반적인 용산교의 상태는 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인 “B” 등급의 상태로서, 일부 기존 손상에 대한 보수가 실시된 것으로 조사되었다.

외관조사시 나타난 주된 손상은 바닥판 하면 균열 및 백태, 주형외부 미세균열 및 국부파손, 가로보 콘크리트 들뜸, 교대 및 교각 균열, 누수흔적 및 백태, 탄성받침 밀림, 무수축물탈 및 받침콘크리트 균열(폭 0.1~0.2mm), 국부파손 및 스토퍼 상호간섭, 교면포장 라벨링, 균열, 패임, 신축이음 유간여유량 부족 및 단차 발생(상 A2), 하부 고무흡통 파손, 방호벽 단차, 배수관 연결재 및 연결고리 탈락 등이며, 일부 구간 탄성받침 밀림(상 P2, P15, 하 P2, P9, P15), 스토퍼 상호간섭, 받침콘크리트 파손, 가로보 하부 콘크리트 들뜸 및 보수부 재손상, 배수관 연결재 탈락 등의 추가 손상이 발생된 것으로 조사되었다. 상기 손상은 대부분 공용중 일반적으로 발생 가능한 손상들이나, 내구성 확보 차원의 적절한 보수가 필요하며, 특히, 탄성받침 밀림, 신축이음 유간여유량 부족 및 단차의 경우 적절한 조치 후 지속적인 점검을 통하여 손상의 진전유무를 확인하는 것이 필요하다.

제 5 장 보수 및 유지관리 방안

5.1 보수 방안

용산교는 2006년에 준공된 교량연장 720m, 총폭 24.3m의 프리스트레스트 콘크리트 거더 교량으로 경남 김해시 상동면 여차리에 위치하며, 최대 경간장 30m의 1종 시설물이다.

본 과업에서는 외관조사 및 내구성 조사 결과와 이전 점검이력 등을 검토하여 결함 및 손상에 대한 원인을 검토하고 그 결과를 활용하여 교량의 안전성과 건전성을 유지하기 위한 보수방안을 제안하고자 한다.

이러한 보수방법의 기본방향은 장기적으로 설계 내하력을 유지시키고 내구성 저하를 방지하는데 그 목적이 있으며

- 1) 결함 및 손상에 대한 원인에 따른 보수방법
- 2) 콘크리트 및 철근의 내구성 확보차원의 보수
- 3) 외관상태의 결함에 대한 보수
- 4) 시설물의 유지관리 차원의 보수에 대한 방법을 제시하는데 있다.

주요손상 및 결함에 따른 보수방안은 각 부재별로 일람표를 작성 제시하였고 외관조사망도에 각 결함 및 손상을 표기하여 제시하였다.

또한, 구조물에 대한 보수는 손상현황의 영향정도, 구조물의 중요도, 사용 환경조건 및 경제성 등에 의해서 보수의 수준을 정한다.

통상 보수는 구조물에 작용한 위해요인에 의해 발생한 구조물의 손상을 치유하는 것을 말하며, 보수를 위해서는 현장조사 결과와 상태평가 결과 등을 정밀검토한 후에 보수의 필요성, 공법 및 그 수준을 정한다.

[표 5.1.1] 상행선 손상현황에 대한 보수 일람표

구분		손상 현황		단위	합계	보수공법	비 고
상 부 구 조	바 닥 판	균열	0.3mm미만	m (개소)	25.3 (43)	표면처리	
		표면균열, 백태		m ² (개소)	85.03 (27)	표면처리	
		물끓기 홈 미시공		m (개소)	2.0 (2)	정비	
		백업제 탈락		개소	6	정비	
	주 형 외 부	균열	0.3mm미만	m (개소)	64.0 (78)	표면처리	
		표면균열		m ² (개소)	4.1 (3)	표면처리	
		콘크리트 파손		m ² (개소)	0.17 (8)	단면보수	
		이물질 퇴적		m ² (개소)	0.87 (2)	정비	
	가 로 보	균열	0.3mm미만	m (개소)	7.4 (11)	표면처리	
			0.3mm이상	m (개소)	5.9 (22)	수지주입	
		재료분리		m ² (개소)	0.68 (3)	단면보수	
		파손, 들뜸		m ² (개소)	12.09 (78)	단면보수	
		거푸집 미 제거		m ² (개소)	0.1 (1)	정비	
하 부 구 조	교 대,교각	균열	0.3mm미만	m (개소)	49.15 (53)	표면처리	
			0.3mm이상	m (개소)	1.5 (1)	수지주입	
		표면균열		m ² (개소)	12.25 (8)	표면처리	
		파손, 재료분리		m ² (개소)	8.41 (12)	단면보수	
		백태, 누수흔적		m ² (개소)	9.22 (10)	표면처리	
		이물질퇴적		m ² (개소)	1.67 (9)	정비	
		체수		m ² (개소)	8.54 (6)	주의관찰	
	교 량 받 침	물탈 균열	0.3mm미만	m (개소)	2.5 (24)	표면처리	
		받침 균열	0.3mm미만	m (개소)	2.7 (18)	표면처리	
		파손, 박리, 재료분리		m ² (개소)	0.44 (11)	단면보수	
		Plate 도장손상		m ² (개소)	0.02 (2)	도장보수	
		받침 이탈, 밀림		개소	27	주의관찰	
		Plate 녹발생		개소	26	도장보수	
		스토퍼 간섭		개소	24	주의관찰	
		Plate, 고무재 들뜸		개소	14	주의관찰	

[표 5.1.1] 상행선 손상현황에 대한 보수 일람표(계속)

구분			손상 현황		단위	합계	보수공법	비 고
기 타 부 재	교면포장		포트홀		m ² (개소)	0.03 (3)	주의관찰	
			패임		m ² (개소)	0.45 (11)	아스콘 팻칭	
			라벨링		m ² (개소)	274.2 (17)	주의관찰	
			아스콘 균열		m (개소)	15.0 (3)	아스콘 팻칭	
	배수시설		배수관 연결재, 연결고리, 너트 탈락		개소	8	정비	
			배수관 연결핀 탈락		개소	1	정비	
			배수관 연결부 누수		개소	2	정비	
			배수관 길이부족		개소	1	정비	
			배수구 막힘		개소	4	정비	
	난간		균열	0.3mm미만	m (개소)	51.6 (4)	표면처리	
				0.3mm이상	m (개소)	2.4 (2)	수지주입	
			표면균열		m ² (개소)	2.06 (2)	표면처리	
			파손		m ² (개소)	5.31 (6)	단면보수	
			단차		개소	1	주의관찰	
	신축 이음	후타재	균열	0.3mm 미만	m (개소)	51.5 (103)	표면처리	
			파손		m ² (개소)	0.1 (1)	단면보수	
			접속부 이격		m (개소)	7.0 (2)	주의관찰	
		본체	이물질퇴적		m (개소)	21.0 (16)	정비	
			단차		m (개소)	5.0 (1)	주의관찰	
			하부 고무재 파손		개소	3	주의관찰	
	부속 시설		차수관 앵커, 볼트 탈락 및 풀림		개소	21	정비	
텔리네이트 파손			개소	1	정비			
점검로 이물질퇴적			개소	4	정비			
점검로 녹발생			개소	1	정비			
방음벽 변형			개소	1	정비			
난간 표지판 탈락			개소	10	정비			
교각 표지판 탈락, 변형			개소	7	정비			
범면 이격			개소	1	주의관찰			
하부 지장물 적치			개소	1	정비			
		간격재 미제거		개소	1	정비		

[표 5.1.2] 하행선 손상현황에 대한 보수 일람표

구분		손상 현황		단위	합계	보수공법	비 고
상 부 구 조	바 닥 판	균열	0.3mm미만	m (개소)	18.9 (15)	표면처리	
		누수흔적, 백태		m ² (개소)	0.29 (3)	표면처리	
		콘크리트 파손		m ² (개소)	0.17 (3)	단면보수	
		표면균열		m ² (개소)	57.75 (22)	단면보수	
	주형 외부	균열	0.3mm미만	m (개소)	55.9 (62)	표면처리	
		이물질퇴적		m ² (개소)	0.8 (2)	단면보수	
		콘크리트 파손		m ² (개소)	0.13 (8)	단면보수	
	가로보	균열	0.3mm미만	m (개소)	1.8 (9)	표면처리	
			0.3mm이상	m (개소)	2.4 (12)	주입보수	
		들뜸, 재료분리		m ² (개소)	11.95 (91)	단면보수	
하 부 구 조	교대, 교각	균열	0.3mm미만	m (개소)	58.4 (53)	표면처리	
			0.3mm이상	m (개소)	12.2 (12)	수지주입	
		표면균열		m ² (개소)	23.9 (10)	표면처리	
		콘크리트 파손, 들뜸		m ² (개소)	3.70 (9)	단면보수	
		백태, 누수흔적		m ² (개소)	49.97 (23)	표면처리	
		체수		m ² (개소)	0.04 (1)	주의관찰	
		이물질퇴적		m ² (개소)	15.5 (8)	정비	
교량받침		몰탈 균열	0.3mm 미만	m (개소)	2.4 (20)	표면처리	
		받침 균열	0.3mm 미만	m (개소)	2.6 (18)	표면처리	
		오염		m ² (개소)	0.1 (1)	정비	
		고무재 들뜸		개소	1	주의관찰	
		고무재 이탈, 밀림		개소	40	주의관찰	
		스토퍼 간섭		개소	18	주의관찰	
		Plate 녹발생		개소	22	도장보수	
		Plate 들뜸		개소	5	주의관찰	

[표 5.1.2] 하행선 손상현황에 대한 보수 일람표(계속)

구분			손상 현황		단위	합계	보수공법	비 고
기 타 부 재	교면포장		포트홀		m ² (개소)	0.02 (2)	주의관찰	
			라벨링		m ² (개소)	358.0 (20)	주의관찰	
			패임, 파손		m ² (개소)	0.1 (3)	아스콘 패칭	
	배수시설		배수구 막힘		개소	3	정비	
			배수관 연결재, 연결고리 탈락		개소	3	정비	
			유도배수관 연결불량		개소	2	정비	
			배수관 연결부 누수		개소	2	정비	
			배수관 길이부족		개소	1	정비	
	난간		균열	0.3mm미만	m (개소)	4.6 (7)	표면처리	
				0.3mm이상	m (개소)	7.0 (1)	수지주입	
			콘크리트 백태		m ² (개소)	0.65 (2)	표면처리	
	신축 이음	후타재	균열	0.3mm 미만	m (개소)	76.0 (152)	표면처리	
			접속부 이격		m (개소)	4.0 (1)	주의관찰	
		본체	이물질 퇴적		m (개소)	21.0 (9)	정비	
부속시설			난간 표지판 탈락		개소	17	정비	
			차수관 볼트, 너트 탈락		개소	15	정비	
			교각 표지판 탈락		개소	1	정비	
			법면 이격 및 침하		개소	1	정비	
			간격재 미제거		개소	4	정비	

5.2 유지관리 방안

대상구조물에 대한 정밀점검 결과에 따라 본 절에서는 향후 유지관리시 교량의 안전성, 사용성 및 내구성 차원에서 중점적으로 관찰하고 유의하여 수행하여야 할 중점 유지관리 항목을 설정하여 제시하였다. 이러한 항목들은 결함의 진전여부 및 재발생 여부를 주기적으로 관찰함으로써 향후 더 크게 발전할 가능성이 있는 결함부위에 대한 원인을 분석하여 사전에 예방하고자 하는 중점적인 유지관리 항목을 제시하였다.

[표 5.2.1] 점검 및 진단시 구조부재별 중점 유지관리 항목

구 분	결함 내용	유지관리 항목	비 고
교면포장	◦ 라벨링, 균열, 포트홀, 패임	· 보수부의 추가적인 손상여부 · 차량주행성 저하 여부	육안조사
콘크리트 난간	◦ 콘크리트 방호벽 단차 ◦ 중분대 상면 콘크리트파손	· 단차 발생부위 진전여부 · 파손부 확대여부	육안조사
배수시설	◦ 연결재 및 연결핀 탈락 ◦ 용접부 누수	· 교각상단의 체수 및 열화발생여부	육안조사
신축이음	◦ 유간여유량 부족 및 단차 ◦ 본체 이물질퇴적 ◦ 본체 하부 고무홈통 파손	· 이동여유량 검토 · 손상현황의 진전여부 · 하부구조 손상여부	육안, 실측
바닥판	◦ 균열 및 백태	· 균열의 확대여부	육안조사
P.S.C 주형	◦ 국부적인 파손 ◦ 가로보 콘크리트 들뜸	· 파손부 확대여부 · 손상부 확대여부	육안조사
교량받침	◦ 탄성받침 밀림 ◦ 스톱퍼 상호간섭 ◦ Plate 녹발생	· 이동여유량 검토 · 이상유무 확인 · 손상의 진전여부	육안, 실측
교대 및 교각	◦ 누수흔적 및 백태 ◦ 균열	· 손상부 진전여부 · 균열부 진전여부	육안조사
기타	-	-	

2. 안 양 1 교



안양1교 현황표

작성일 : 2013년 11월 20일

구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		안양1교		시설물번호		상행 : BR2006-0001017 하행 : BR2006-0001018	
준공년월일		2006년 2월 10일		관리번호		dbw BR.8	
시설물위치		경상남도 김해시 생림면 안양리					
설계하중		DB-24		노선명(이정)		고속국도55호선 (부산기점27.592~27.713 km)	
제원	연장	L = 120.0 m (2 @ 30 + 2 @ 30 = 120.0 m)					
	폭	B = 25.2 m, 4차로					
구조 형식	상부	프리스트레스 거더교(PSCI)		기초 형식	교대	직접기초	
	하부	교각-T형(TP) 교대-역T형(RTA)			교각	직접기초	
교량받침		탄성고무받침		신축이음		RAIL JOINT(P2) 모노셀 JOINT(A1, A2)	
교차시설물 (도로,철도,하천)		소하천 횡단		통과높이		40.0 m	
기 타		- 평면형상 : 사각이 없는 곡선교 - 방호벽 및 중앙분리대 : 콘크리트 - 포장유형 : 아스팔트 포장					

▣ 중점 점검사항

- 바닥판 : 기존 보수부 확인
- P.S.C 주형 : 국부파손 진전여부 및 측면 조류배설물 정비 여부
- 가로보 : 하면 콘크리트 들뜸 및 사방향 균열부위 보수부 확인 및 추가손상 여부
- 교대 및 교각 : 균열 및 누수흔적 진전여부
- 교량받침 : 받침콘크리트 파손 및 Plate 녹 발생 부위 진전여부, 스톱퍼 상호간섭 부위 이상유발 발생 여부
- 교면포장 : 라벨링, 포트홀, 패임 진전여부
- 신축이음 : 유간여유량 및 작동상태 점검
- 배수시설 : 배수관 위치불량에 따른 하부구조 영향 여부
- 기타 : 지반침하 및 변형

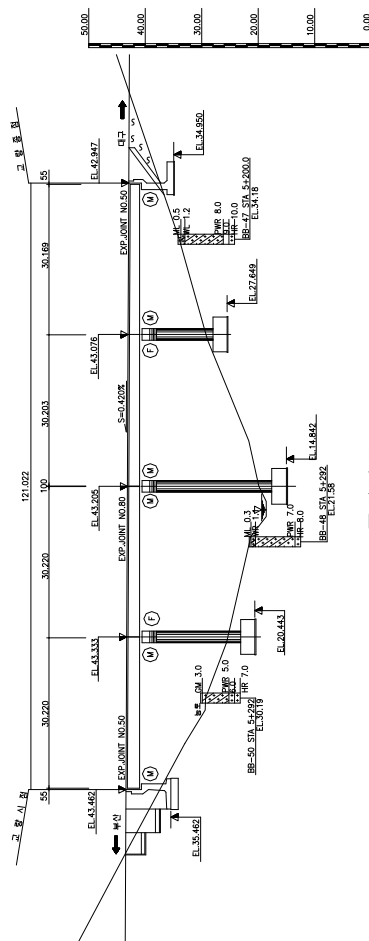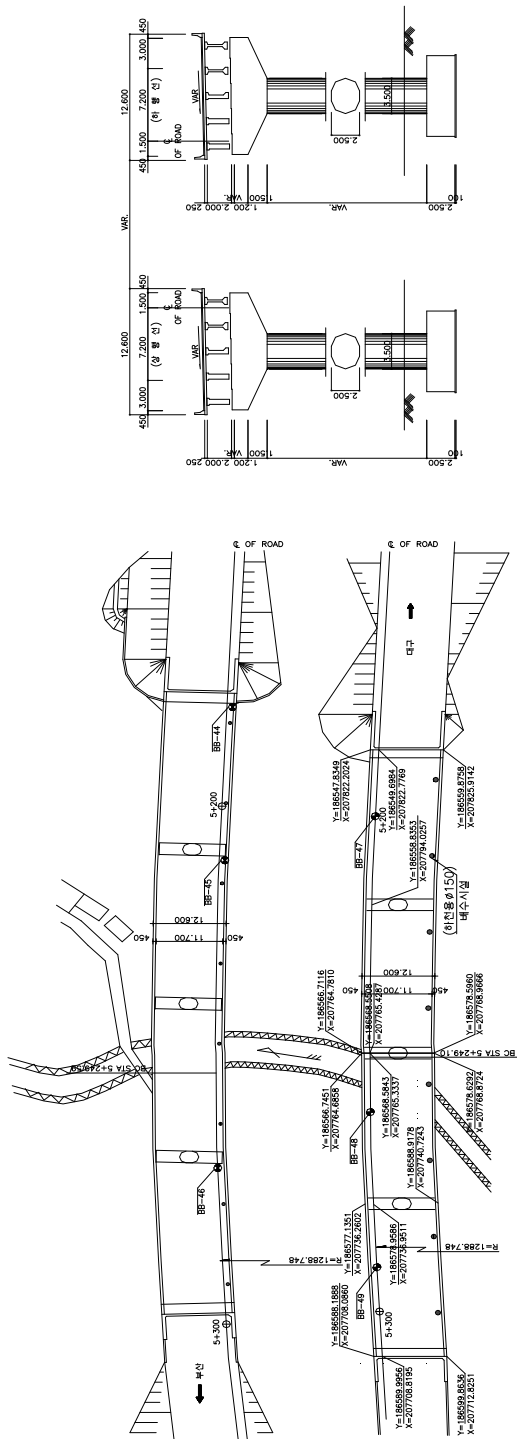

[안양1교 종·평면도]

안양1교 전경사진



측면 전경




상부 전경



하부 전경



교대 전면

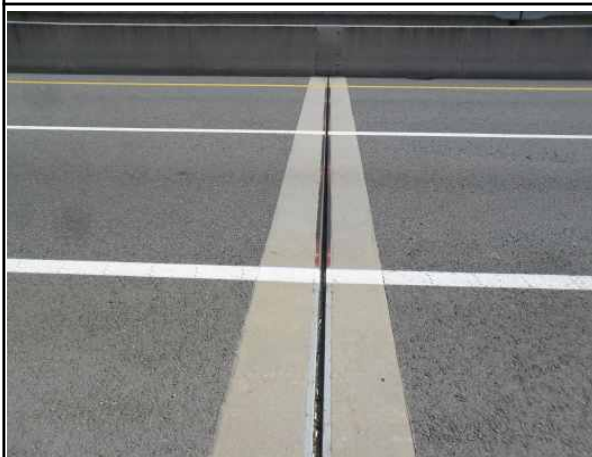

신축이음부



받침장치

목 차(안양1교)

제1장 서론

1.1 시설물 개요	154
1.2 자료수집 및 분석	160

제2장 현장조사 및 시험

2.1 외관조사 결과	165
2.2 내구성조사 결과	182

제3장 상태평가 및 안전등급산정

3.1 상행선 상태평가	184
3.2 하행선 상태평가	185

제4장 종합결론

4.1 점검결과 요약	186
4.2 결 언	187

제5장 보수 및 유지관리 방안

5.1 보수 방안	188
5.2 유지관리방안	192

제 1 장 서 론

1.1 시설물 개요


1.1.1 일반사항




<그림 3.1.1.1> 안양1교 전경

[표 3.1.1.1] 안양1교 기본현황



구 분		내 용		구 분		내 용	
교 량 명		안 양 1 교		설계하중		DB-24	
위 치	공사이정	STA.5+309.922~5+188.900		종별구분	2종 시설물		
	관리이정	부산기점 27.592~27.713 km					
시 설 물 관리번호		dbw BR. 8		시설물번호	상행선 : BR2006-0001017 하행선 : BR2006-0001018		
상부 구조	형식	P.S.C Beam					
	연장	2@30+2@30.0=120m		교 폭		25.2m 상 · 하행(12.6m)	
하부 구조	교각	T 형		기초 형식	교 각	직접기초	
	교대	역T형식			교 대	직접기초	
받침장치		탄성고무받침		신축이음	Rail Joint(P2), Monocell Joint(A1, A2)		
교차조건		소하천횡단		교 고	40.0m		
설 계 사		(주) 바우컨선탄트		시 행 자	신대구부산고속도로(주)		
책임감리원		KCM, (주)동일기술공사, (주)용마ENG		시 공 자	(주) 대우건설		
관리주체		신대구부산고속도로(주)		준공년도	2006년 2월 10일		
종단구배		0.428%		횡단구배	3.765%		

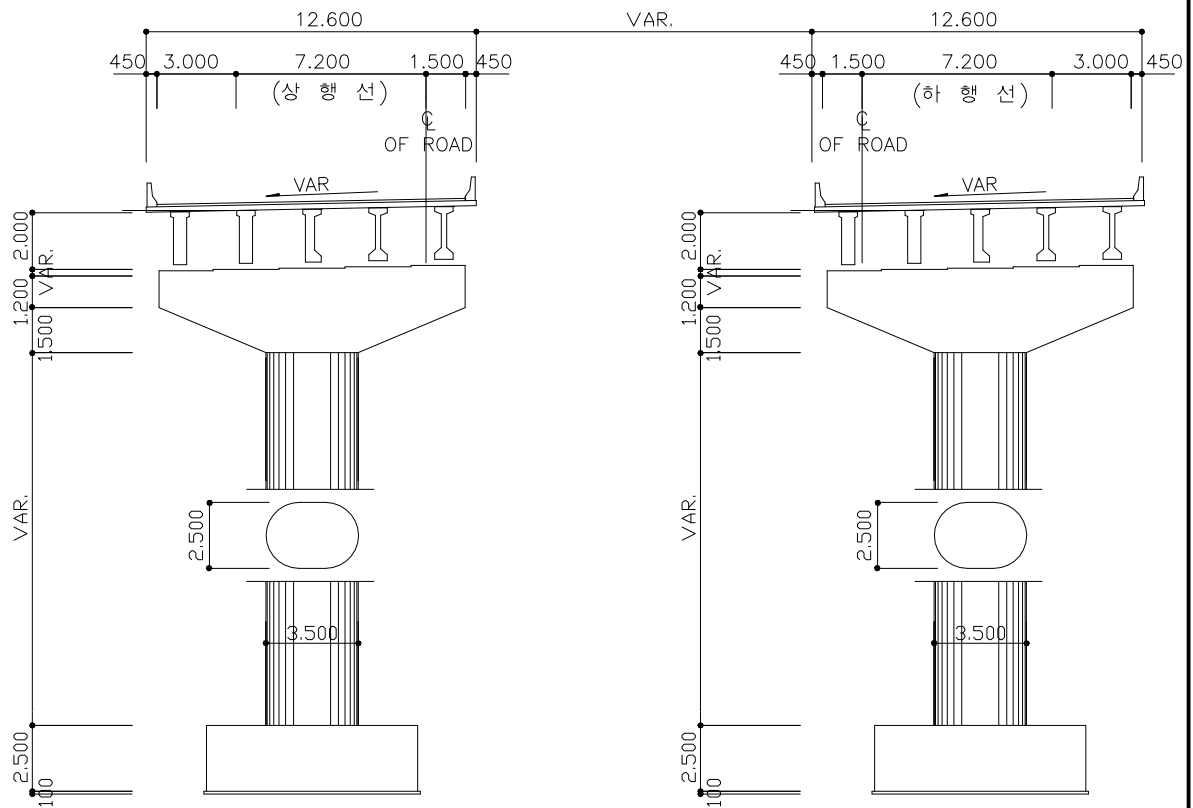



< 횡단면도 >

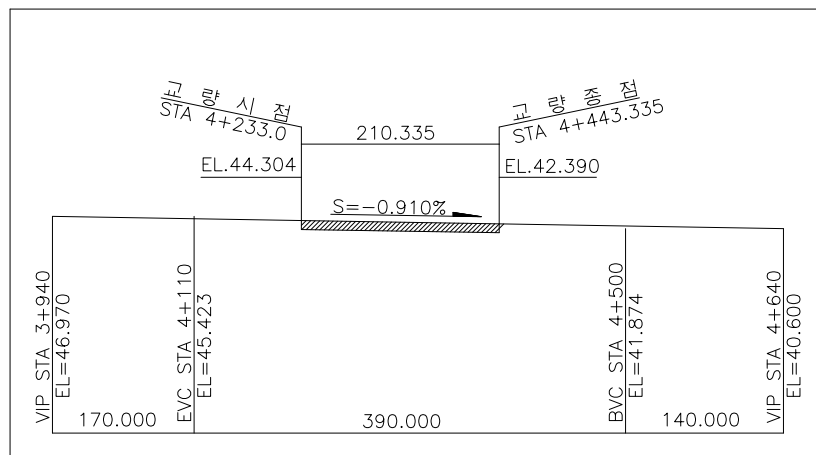

< 종단구배 >

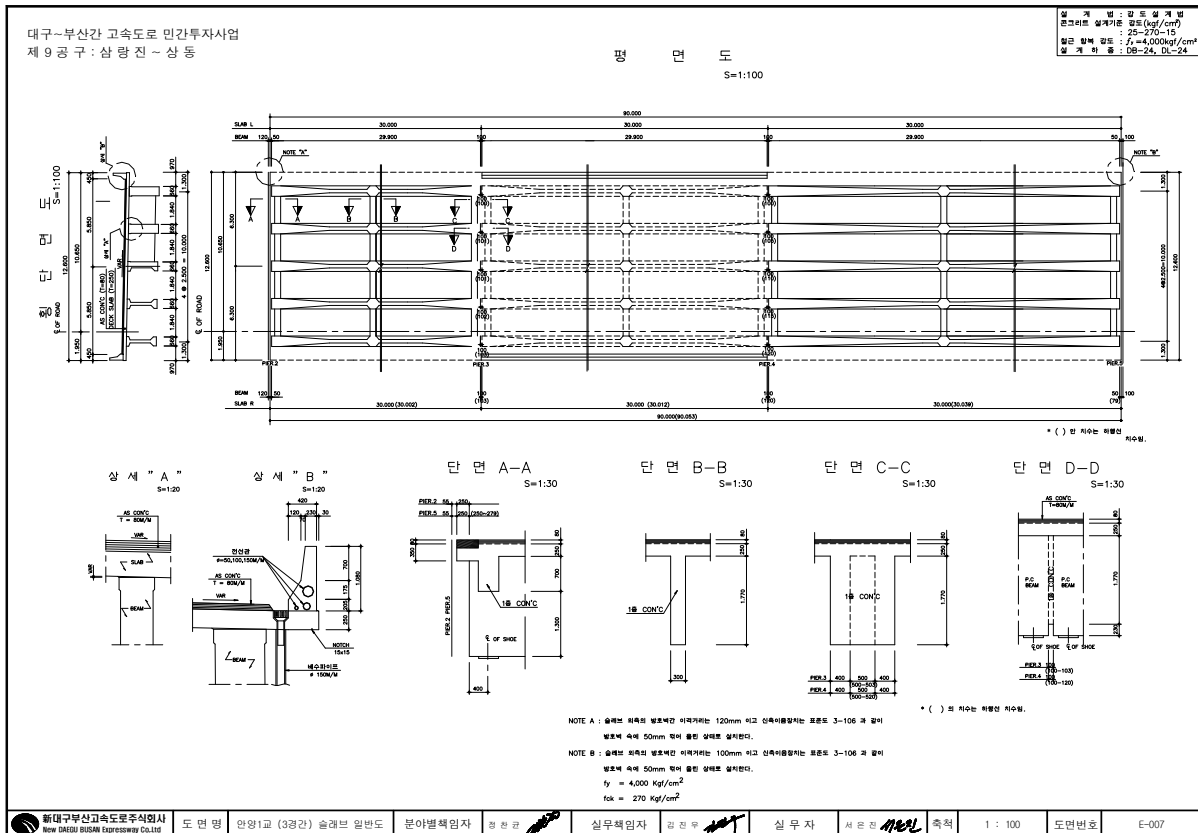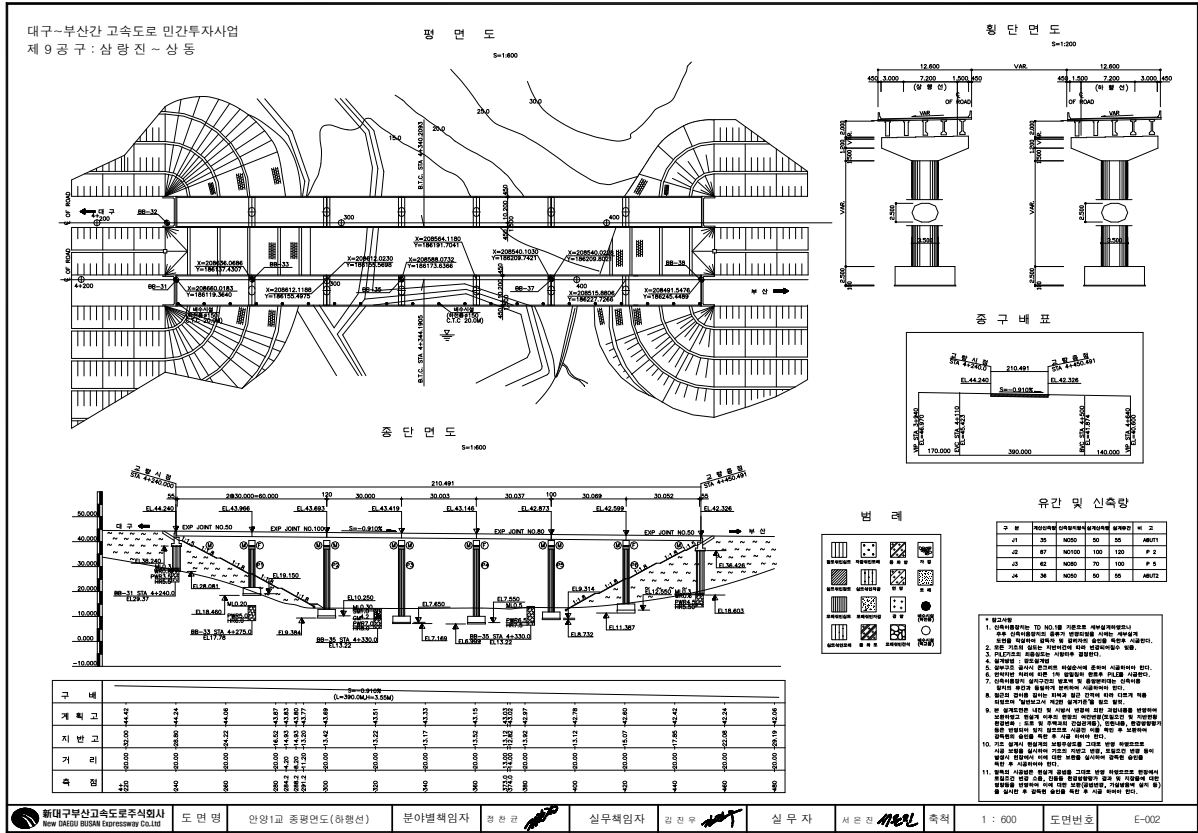

< 슬래브 일반도 >

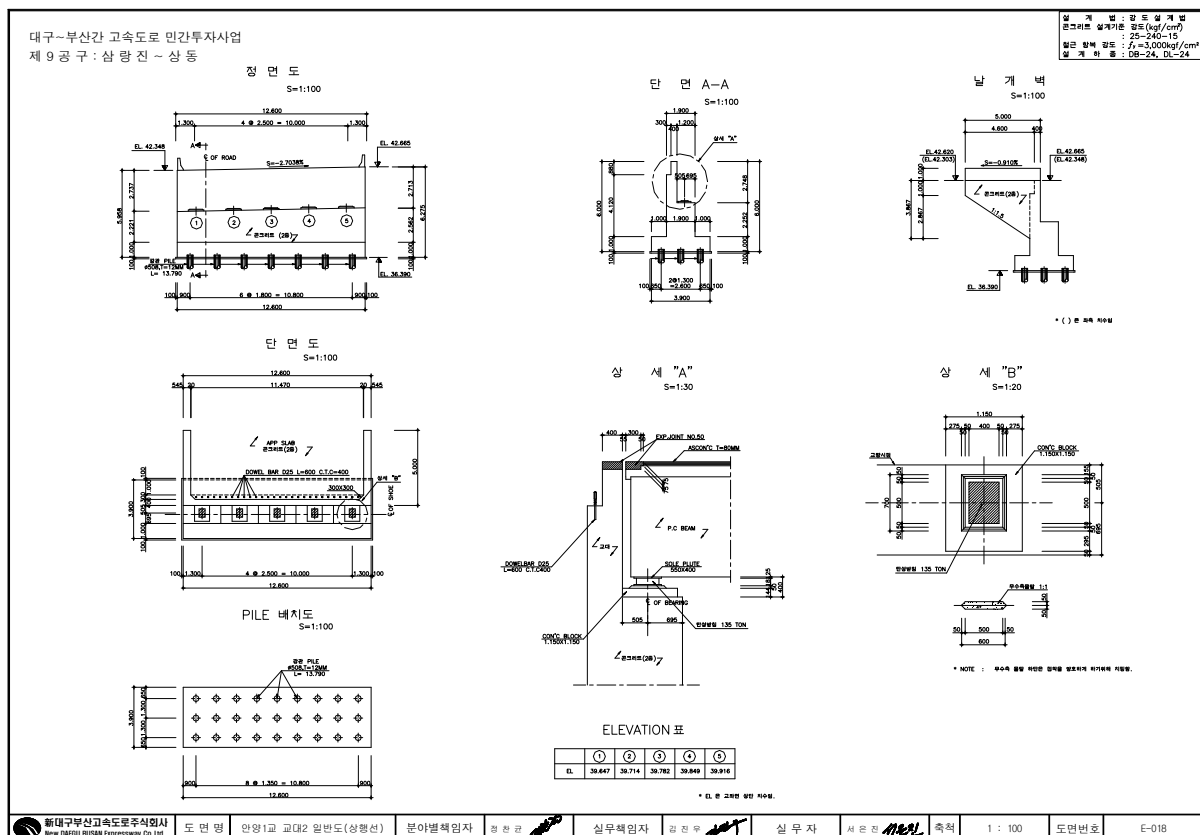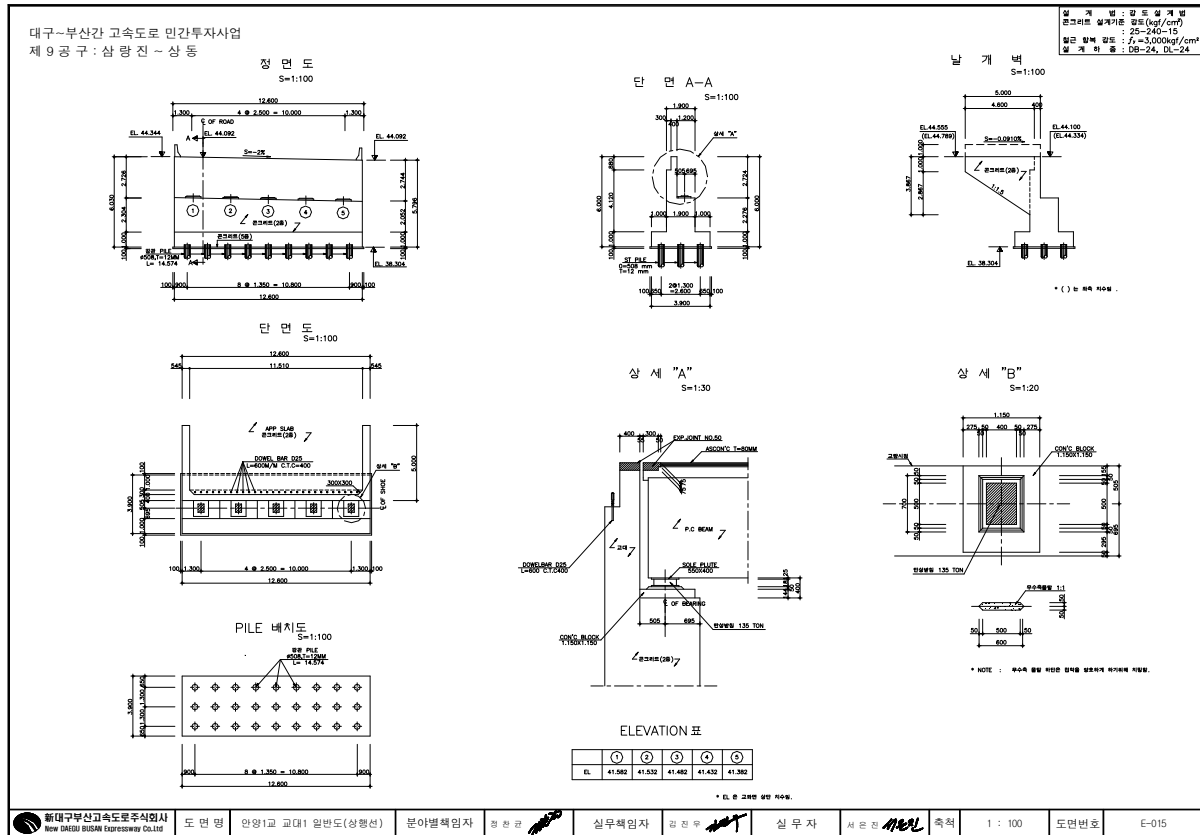

< 교대 일반도 >

1.1.3 시설물 이력

1) 점검이력

번호	기간	구 분	비고
1	2005. 10. 28 ~ 2006. 4. 25	초기점검	A등급
2	2006. 9. 19 ~ 2006. 12. 31	정기점검	
3	2007. 5. 10 ~ 2007. 6. 30	정기점검	
4	2007. 8. 22 ~ 2007. 12. 20	정밀점검	B등급
5	2008. 3. 10 ~ 2008. 6. 30	정기점검	
6	2008. 9. 30 ~ 2008. 12. 31	정기점검	
7	2009. 3. 10 ~ 2009. 6. 30	정기점검	
8	2009. 10. 1 ~ 2009. 12. 31	정밀점검	B등급
9	2010. 3. 8 ~ 2010. 6. 30	정기점검	
10	2010. 9. 6 ~ 2010. 12. 31	정기점검	
11	2011. 2. 10 ~ 2011. 6. 30	정기점검	
12	2011. 7. 29 ~ 2011. 12. 31	정밀점검	B등급
13	2012. 2. 20 ~ 2012. 6. 30	정기점검	
14	2012. 8. 20 ~ 2012. 12. 31	정기점검	
15	2013. 2. 25 ~ 2013. 6. 30	정기점검	

2) 보수이력

구분	보수일자	보수내용	비 고
1	2009. 08	· 교각 균열 표면처리	-
2	2010. 04	· 교대 및 교각 균열보수, 단면복구, 이물질 퇴적 청소	진양건설 미듬이앤씨
3	2011. 07	· 교대 및 교각 균열보수, 단면복구, 이물질 퇴적 청소	진양건설 미듬이앤씨
4	2013. 05	· 교대 및 교각 균열보수, 단면복구, 이물질 퇴적 청소	진양건설 미듬이앤씨
5	2013. 07	· 하천형 교량배수파이프 연장-24m	주영건설

1.2 자료수집 및 분석

1.2.1 설계도서의 검토

안양1교에 대한 설계도 및 일반보고서를 입수하여 검토한 결과, 해당 시설물은 설계 하중 DB-24(DL-24)로 R.C 시설물은 강도설계법으로 설계하였으며 P.S.C 주형은 허용 응력법으로 설계되었다. 내진설계는 가속도 계수 $A=0.154$ 로 적용하여 내진 1등급교로 적용하였으며, 해석방법은 다중모드 스펙트럼으로 해석하였다. 받침장치는 교축 및 교축 직각방향으로 모두 탄성 받침을 사용하였다.

1.2.2 기존 점검결과의 검토

번호	점검·진단기간	점검 및 진단 기관명	상태 등급	주요점검·진단내용
	점검·진단구분	점검·진단 책임기술자		
1	2006.4(상반기) 초기점검	(주)아워브레인 유근무	A	시설물 종합평가 등급은 「A」 등급으로 교량의 안전성 및 사용성이 양호한 상태로 평가되었다. 따라서 외관조사에서 나타난부분적인 손상에 대해서 보수를시행하고, 지속적인 점검과 관찰을 통하여 현재의 상태를유지한다면 1등급교로서의 교량기능을 계속적으로 발휘할 수 있을 것으로 판단
2	2006.12(하반기) 정기점검	(주)아워브레인 유근무	-	전반적으로 양호한 상태이며 공용년수 증가로 일부 부재에서 손상현황이 추가 발생되었으나, 교량전반에 걸쳐 양호한 상태로 조사되었다. 현재 구조적으로 큰 문제가 없으나, 내구성 및 사용성 확보를 위하여 손상부에 대한 보수를 실시 하며, 보수가 실시된 이후에도 재발생 및 진전 여부를 주기적으로 점검해야 한다. 특히, 신축이음의 차량통과시 후타재 파손여부, 교량받침 가동단의 고무재 변위상태, 콘크리트 파손 여부 등에 대해 주기적인 점검을 통한 유지관리가 필요
3	2007.6(상반기) 정기점검	(주)아워브레인 유근무	-	전반적으로 양호한 상태이나, 현재 구조적으로 큰 문제가 없으나, 내구성 및 사용성 확보를 위하여 손상부에 대한 보수를 실시하며, 보수가 실시된 이후에도 재발생 및 진전 여부를 주기적으로 점검해야 한다. 특히, 신축이음의 차량통과시 진동으로 인한 파손여부, 신축이음부 누수, 교량받침 가동단의 변위상태, 콘크리트 파손 등에 대해 주기적인 점검을 통한 유지관리가 필요

번호	점검·진단기간	점검 및 진단 기관명	상태 등급	주요점검·진단내용
	점검·진단구분	점검·진단 책임기술자		
4	2007.12(하반기) 정밀점검	(주)아워브레인 유 근 무	B	전반적으로 양호한 상태이며 현재 구조적으로 큰 문제가 없으나, 내구성 및 사용성 확보를 위하여 손상부에 대한 보수를 실시하며, 보수가 실시된 이후에도 재발생 및 진전 여부를 주기적으로 점검해야 한다. 특히, 신축이음의 차량통과시 진동으로 인한 파손여부, 신축이음부 누수, 교량받침 가동단의 변위상태, 콘크리트 파손 등에 대해 주기적인 점검을 통한 유지관리가 필요
5	2008.6(상반기) 정기점검	(주)아워브레인 유 근 무	-	전반적으로 양호한 상태이며 현재 구조적으로 큰 문제가 없으나, 내구성 및 사용성 확보를 위하여 손상부에 대한 보수를 실시하며, 보수가 실시된 이후에도 재발생 및 진전 여부를 주기적으로 점검해야 한다. 특히, 신축이음의 후타재 파손여부, 교량받침 가동단의 고무재 변위상태, 콘크리트 파손 여부 등에 대해 주기적인 점검을 통한 유지관리가 필요
6	2008.03(하반기) 정기점검	(주)아워브레인 유 근 무	-	전반적으로 양호한 상태이며, 현재 구조적으로 큰 문제가 없으나, 내구성 및 사용성 확보를 위하여 손상부에 대한 보수를 실시하며, 보수가 실시된 이후에도 재발생 및 진전 여부를 주기적으로 점검해야 한다. 특히, 신축이음의 차량통과시 진동으로 인한 파손여부, 교량받침 가동단의 변위상태, 콘크리트 파손 등에 대해 주기적인 점검을 통한 유지관리가 필요
7	2009.6(상반기) 정기점검	(주)아워브레인 유 근 무	-	전반적으로 양호한 상태이며 현재 발생된 기존 및 추가 손상은 시설물의 안전성이나 구조적으로 큰 문제가 없는 것으로 판단되나, 구조물의 내구성 및 사용성 확보를 위하여 손상부에 대한 적합한 보수를 실시하며, 향후 지속적인 점검을 통한 유지관리가 필요하다. 특히 공용 중 손상의 진전이 우려될 수 있는 사항으로써, 가로보·거더에 발생된 박리 및 교대 상부에 발생된 체수 등의 손상은 추가 손상을 유발시킬 수 있으므로 조속한 보수 및 주기적인 점검이 필요

번호	점검·진단기간	점검 및 진단 기관명	상태 등급	주요점검·진단내용
	점검·진단구분	점검·진단 책임기술자		
8	2009.12(하반기) 정밀점검	(주)아워브레인 유 근 무	B	2009년 하반기 정밀점검 결과, 현재 발생된 기존 및 추가 손상은 시설물의 안전성이나 구조적으로 큰 문제가 없는 것으로 판단되나, 구조물의 내구성 및 사용성 확보를 위하여 손상부에 대한 적합한 보수를 실시하며, 향후 지속적인 점검을 통한 유지관리가 필요하다. 특히 공용 중 손상의 진전이 우려될 수 있는 사항으로써, A2(하) 신축 이음부의 고무재 변형, 파손으로 인한 누수현상으로 바닥판 하면 및 교대 상부의 체수 및 누수 흔적, 백태, 박리 등의 내구성저하 현상의 원인이 되고 있다. 기 발생된 손상현황에 대하여는 내구성 저하에 따른 추가적인 손상방지를 위하여 신축이음의 적절한 보수와 하부구조 교대, 교각의 보수 및 주기적인 점검 등의 유지관리가 필요한 것으로 판단된다.
9	2010.6(상반기) 정기점검	(주)아워브레인 유 근 무	-	2010년 상반기 정기점검 결과, 현재 일부 균열에 대한 보수가 완료된 상태이며, 시설물의 안전성이나 구조적으로 큰 문제가 없는 것으로 판단된다. 한편, 신축이음부 시점,종점부 하부 누수에 따른 체수, 플레이트 부식,백태 등에 의한 내구성 저하 현상의 원인이 되고 있는바, 적절한 보수를 통한 유지관리가 필요 할 것으로 판단된다.
10	2010.12(하반기) 정기점검	(주)아워브레인 유 근 무	-	2010년 하반기 정기점검 결과, 시설물의 안전성이나 구조적으로 큰 문제가 없는 양호한 상태이며, 기 발생된 손상은 미보수 상태로 조사되었다. 기존 손상은 내구성 확보 차원에서 보수가 요구되며, 배수관 위치 불량 및 배수구 막힘은 원활한 배수 및 하부 시설물의 2차적(누수오염, 플레이트 부식 등) 손상을 막기 위해 주기적인 정비 및 보수를 실시하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.
11	2011.6(상반기) 정기점검	(주)아워브레인 유 근 무	-	2011년 상반기 정기점검 결과, 일부 손상에 대한 보수가 실시된 것으로 확인되었으며, 보수부는 양호한 상태이다. 일부 미 보수 손상 및 금번 점검 시 추가 발생 손상에 대해 내구성 확보 차원의 적절한 보수가 필요한 것으로 판단된다. 주요 손상으로는, 교면포장 라벨링, 배수관련 손상, 가로보 하부 사방향 균열 및 콘크리트 들뜸 등이며, 시설물의 사용성에 영향을 미치는 손상은 없는 것으로 판단되나, 지속적인 점검을 통한 유지관리가 필요한 것으로 판단된다.

번호	점검·진단기간	점검 및 진단 기관명	상태 등급	주요점검·진단내용
	점검·진단구분	점검·진단 책임기술자		
12	2011.12(하반기) 정밀점검	(주)아워브레인 유 근 무	B	주된 손상은 바닥판하면 철근노출, 주형 외부 국부파손, 가로보 하면 콘크리트 들뜸 및 사방향균열, 교대 및 교각 균열(폭 0.1~0.3mm), 교량받침 스토퍼 상호간섭, 교면포장 라벨링, 난간 균열(폭 0.1~0.3mm), 배수관 위치불량 등이며, 향후 내구성 확보 차원의 적절한 보수 및 지속적인 점검을 통한 유지관리가 필요한 것으로 판단된다. 한편, 공용중 중점적인 관리가 필요한 현황으로서, 가로보 하면 콘크리트 들뜸 및 사방향균열 발생 부위에 대해 적절한 보수 후 지속적인 점검을 통한 손상의 진전여부 확인이 필요하며, 스토퍼 상호간섭 부위에 대한 주의관찰 및 일부 배수시설 불량에 의한 하부구조의 추가 손상 방지 대책이 필요한 것으로 판단된다.
13	2012. 6(상반기) 정기점검	(주)아워브레인 김 영 진	-	일부 손상에 대한 보수가 실시되었으나, 가로보 하면 콘크리트 들뜸 부위 재손상이 확인되었다. 주된 손상은 교면포장 라벨링, 배수관련 손상, 가로보 하부 사방향 균열 및 콘크리트 들뜸, 교량받침 횡방향 스토퍼 간섭, 배수관 위치불량 등이며, 내구성 확보 차원의 적절한 보수가 요구된다. 상기 손상에 대해, 적절한 보수를 실시할 경우, 시설물의 사용성에 영향을 미치는 손상은 없는 것으로 판단되나, 지속적인 점검을 통한 유지관리가 필요한 것으로 판단된다.
14	2012. 12(하반기) 정기점검	(주)아워브레인 김 영 진	-	일부 손상에 대한 보수가 실시되었으나, 가로보 하면 콘크리트 들뜸 부위 재손상이 확인되었다. 주된 손상은 바닥판하면 철근노출, 교면포장 라벨링, 배수관련 손상, 가로보 하부 사방향 균열 및 콘크리트 들뜸, 교량받침 횡방향 스토퍼 상호간섭, 배수관 위치불량 등이며, 내구성 확보 차원의 각 손상별 적합한 보수가 요구된다. 상기 손상에 대해, 적절한 보수를 실시할 경우, 시설물의 사용성에 영향을 미치는 손상은 없는 것으로 판단되나, 지속적인 점검을 통한 유지관리가 필요한 것으로 판단된다.

번호	점검·진단기간	점검 및 진단 기관명	상태 등급	주요점검·진단내용
	점검·진단구분	점검·진단 책임기술자		
15	2013. 6(상반기) 정기점검	(주)아워브레인 김 영 진	-	정기점검 결과, 기 발생한 일부 손상에 대해 보수를 실시하였으나, 교면포장 라벨링, 표면균열, 신축이음 후타재 접속부 이격, 반침콘크리트 균열, 가로보 들뜸 보수부 재손상 등이 추가 발생한 것으로 확인되었으며, 기존 손상인 바닥판하면 철근 노출, 교면포장 라벨링, 배수관 위치불량, 가로보 사방향 균열 및 콘크리트 들뜸, 교량받침 스톱퍼 상호간섭, 교대 및 교각 균열, 표면균열, 누수흔적 등의 손상이 조사된 바, 내구성 확보 차원의 보수가 필요하다. 특히, 교량받침에 발생한 스톱퍼 상호 간섭은 지속적인 점검을 통해 진전 유무를 관찰하는 등의 유지관리가 요망된다.

제 2 장 현장조사 및 시험

2.1 외관조사 결과

안양1교는 2006년에 준공된 교량연장 120m, 총폭 25.2m의 프리스트레스트 콘크리트 거더 교량으로 경남 김해시 생림면 안양리에 위치하며, 최대 경간장 30m의 2종 시설물이다. 교량의 기하학적 형상은 사각이 없는 곡선교량($R=1,289m$)이며, 종단선형은 시점측에서 종점측으로 0.428%의 상향경사를 이루고 있다.

상부구조는 전체 4경간에 주형(P.S.C Beam)이 단순지간의 형태로 놓여 있고, 상부슬래브는 2경간 연속화된 형식으로 구성되어 있으며, 하부구조는 직접 기초에 T형(교각부) 및 역T형(교대부)으로 시공되었다.

교량의 시·종점부 방향은 부산방향을 교량시점, 대구방향을 교량종점으로 하여 외관조사를 수행하였다.

2.1.1 상부구조

1) 바닥판

바닥판 하면 외관조사 결과, 기 발생 손상에 대한 보수가 완료되었으며, 전반적으로 양호한 상태이다.

			
위 치	상행선 S4 바닥판하면	위 치	상행선 S4 바닥판하면
현 황	기존 그을음 부위 보수	현 황	기존 철근노출 부위 보수

[표 2.1.1] 바닥판 외관상태

구 분	철근 콘크리트 바닥판 손상현황	발생개소	수 량	비 고
상행선	상태양호	-	-	
하행선	상태양호	-	-	

2) 프리스트레스트 콘크리트 및 가로보

P.S.C Beam 및 콘크리트 가로보는 대부분의 기존 손상에 대한 보수가 완료되었으며, 보수부는 양호한 상태이다. 외관조사 결과, 가로보 하면 일부 구간 미보수 균열(폭 0.5mm 이상) 및 보수부 재손상이 조사된 바, 내구성 확보차원의 적절한 보수가 필요하다.

			
위 치	하행선 S3 G4~G5 가로보 측면	위 치	하행선 S4 G3~G4 가로보 하면
현 황	보수부 재손상	현 황	사방향 균열(폭 0.5mm)

[표 2.1.2] 프리스트레스트 콘크리트 외관상태

구 분		손상 현황	발생개소	수 량	비고
상행선	S4	파손	1	A=0.02m ²	
하행선	S1	이물질 퇴적	1	A=0.32m ²	

[표 2.1.3] 가로보 외관상태

구 분		손상 현황	발생개소	수 량	비고
상행선		상태양호	-	-	
하행선	S3	들뜸	1	A=0.18m ²	
	S4	균열 (폭 0.3mm이상) 들뜸	3 1	L=0.9m A=0.04m ²	


3) 바닥판과 교대 및 거더와 교대 유간 측정

본 조사는 현재상태의 유간을 측정하여 향후 동·하절기의 유간 이동량과 비교 평가하는 기초자료로 활용하는데 그 목적이 있다.

조사방법은 바닥판 슬래브 및 주형과 교대 홍벽 사이의 간격을 측정하여 기록하였으며, 그 결과는 다음 표와 같다.

[표 2.1.4] 바닥판 및 주형과 교대 유간 측정(측정일 온도 13.3℃)

위 치	상행선		하행선		비 고
	바닥판 유간 (mm)	주형 유간 (mm)	바닥판 유간 (mm)	주형 유간 (mm)	
A1	50	175	50	124	
A2	48	169	53	130	

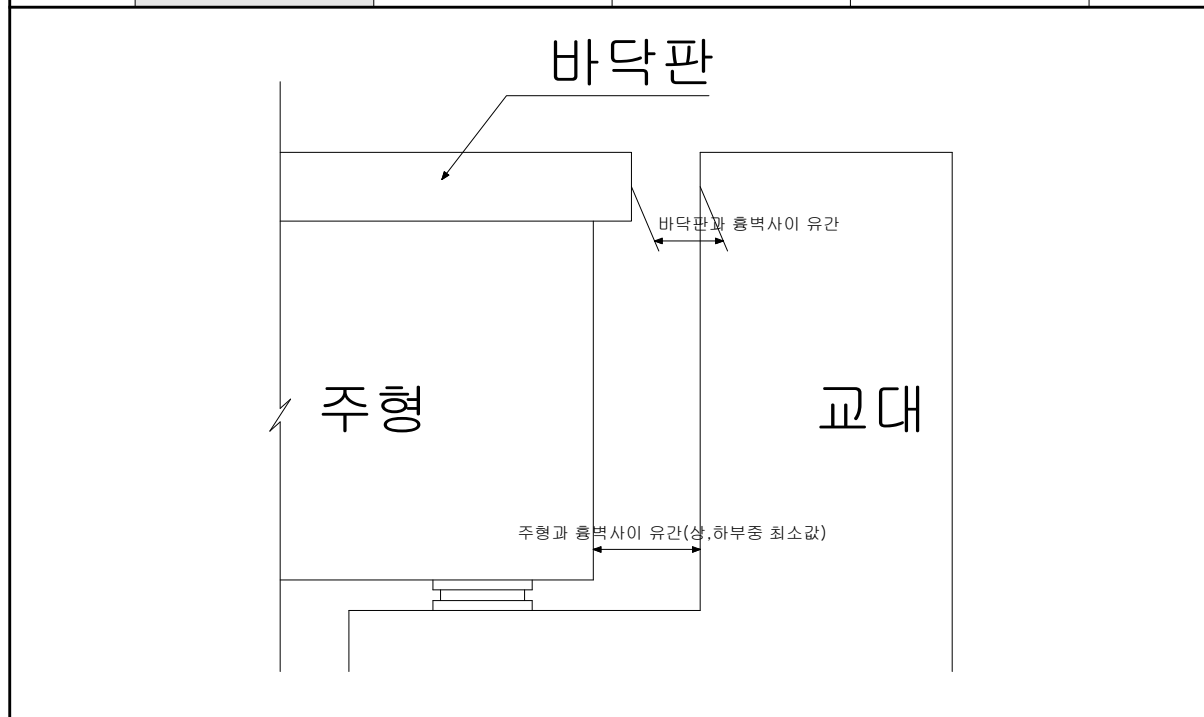


교량 종점부에서 측정된 교대와 슬래브 사이의 유간거리는 신축량이 가장 큰 A2지점에서 상행선이 약 48mm 범위로 확인되었다. 조사 당시의 외기온도(13.3℃)를 적용하고 향후 온도상승 범위를 약 35℃로 가정하여 신축량을 산정하면 약 6.5mm 정도인 바, 본 교량의 유간 여유량은 문제가 없는 것으로 판단된다.

2.1.2 하부구조

1) 교대

교대는 역T형 구조로서, 대부분의 기존 손상에 대한 보수가 완료된 것으로 확인되었으나, 일부 구간 누수흔적, 균열 및 보수부 재균열(폭 0.1mm), 접합부 실란트 파손 등의 기존 손상 및 추가 균열(폭 0.1mm)이 발생된 것으로 확인된 바, 균열부의 진전 여부 점검 및 기타 손상에 대해 내구성 확보 차원의 적절한 조치가 필요하다.

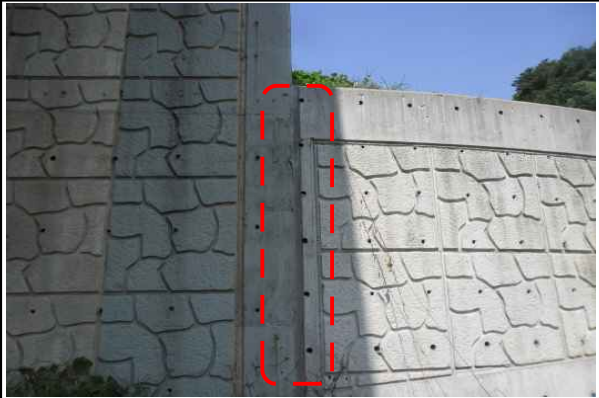			
위 치	하행선 A1	위 치	하행선 A2
현 황	교대 벽체 누수흔적	현 황	접합부 실란트 파손

[표 2.1.5] 교대 외관상태

구 분		손상 현황	발생개소	수 량	비 고
상 행 선	A1	균열 (폭 0.3mm미만)	1	L=0.5m	
	A2	누수흔적	1	A=2.55m ²	
하 행 선	A1	균열 (폭 0.3mm미만) 누수흔적	4 2	L=1.0m A=8.0m ²	
	A2	균열 (폭 0.3mm미만) 실란트 파손	2 1	L=5.0m L=1.3m	

2) 교각

교각은 T형 구조로서, 일부 균열보수가 실시되었으며, 외관조사 결과 기존 손상인 균열(폭 0.1~0.2mm), 교각 주위 이물질 적치, 누수흔적 이외에 일부 구간 표면균열, 보수부 재균열 등의 손상이 추가 발생된 것으로 확인되었다. 이는 대부분 노후화 및 보수미흡에 따른 현상으로 판단되며, 내구성 확보 차원의 적절한 보수가 필요하다.

			
위 치	상행선 P3 기둥부	위 치	상행선 P3 기둥부
현 황	기존 균열보수	현 황	국부파손
			
위 치	하행선 P1 기둥부	위 치	하행선 P2 코핑부
현 황	이물질 적치	현 황	표면균열
			
위 치	하행선하행선 P2 기둥부	위 치	하행선 P3 코핑부
현 황	이물질 적치	현 황	정면 균열(폭 0.2mm)

[표 2.1.6] 교각 외관상태

구 분		손상 현황	발생개소	수 량	비 고
상 행 선	P1	균열 (폭 0.3mm미만) 이물질퇴적	6 1	L=1.4m A=10.0m ²	
	P2	균열 (폭 0.3mm미만) 누수흔적	10 1	L=6.5m A=0.4m ²	
	P3	균열 (폭 0.3mm미만) 파손	14 1	L=14.6m A=0.02m ²	
하 행 선	P1	균열 (폭 0.3mm미만) 표면균열 이물질적치	1 1 1	L=1.0m A=0.25m ² A=1.5m ²	
	P2	표면균열 이물질적치 누수흔적	3 1 1	A=4.9m ² A=1.5m ² A=1.0m ²	
	P3	균열 (폭 0.3mm미만) 균열 (폭 0.3mm이상) 표면균열	7 2 2	L=6.0m L=6.0m A=4.25m ²	

2.1.3 교량받침

1) 외관조사 결과

교량 받침은 탄성고무받침 형식으로서, 외관조사 결과, 기존 손상인 받침콘크리트 국부파손 및 일부 구간 Plate 녹발생, 무수축물탈 및 받침콘크리트 균열(폭 0.1mm), 스토퍼 상호간섭, 보수부 재균열 등이 추가 발생되었다. 이는 대부분 공용 년수 경과에 따른 노후화에 의한 현상으로 판단되며, 내구성 확보 차원의 적절한 보수가 필요하다. 한편, 스토퍼 상호간섭의 경우 정기점검을 통한 주의관찰이 요구된다.


			
위 치	상행선 A1 SH4	위 치	하행선 P1 SH1, SH6
현 황	Plate 녹발생	현 황	보수부 재균열

[표 2.1.7] 교량받침 외관상태

구 분		손상 현황	발생개소	수 량	비 고
상 행 선	A1	PLATE 녹발생	5	5EA	
	A2	PLATE 녹발생	1	1EA	
	P1	PLATE 녹발생	2	2EA	
	P2	PLATE 녹발생	2	2EA	
	P3	PLATE 녹발생	2	2EA	
하 행 선	A2	PLATE 녹발생	1	1EA	
	P1	무수축물탈 균열 (폭 0.3mm미만)	4	L=0.4m	
		받침콘크리트 균열 (폭 0.3mm미만)	4	L=0.4m	
		스토퍼 간섭	3	3EA	
	P2	무수축물탈 균열 (폭 0.3mm미만)	1	L=0.1m	
	P3	무수축물탈 균열 (폭 0.3mm미만)	5	L=0.5m	
		파손	1	A=0.02m ²	
		스토퍼 간섭	2	2EA	

2) 교량받침 이동량

교대, 교각의 가동단에 대한 이동량 실측 결과는 다음 [표 2.1.8], [표 2.1.9]와 같으며, 변위량 표기방법은 다음 [그림 2.1.1]과 같은 범례를 적용하였다.

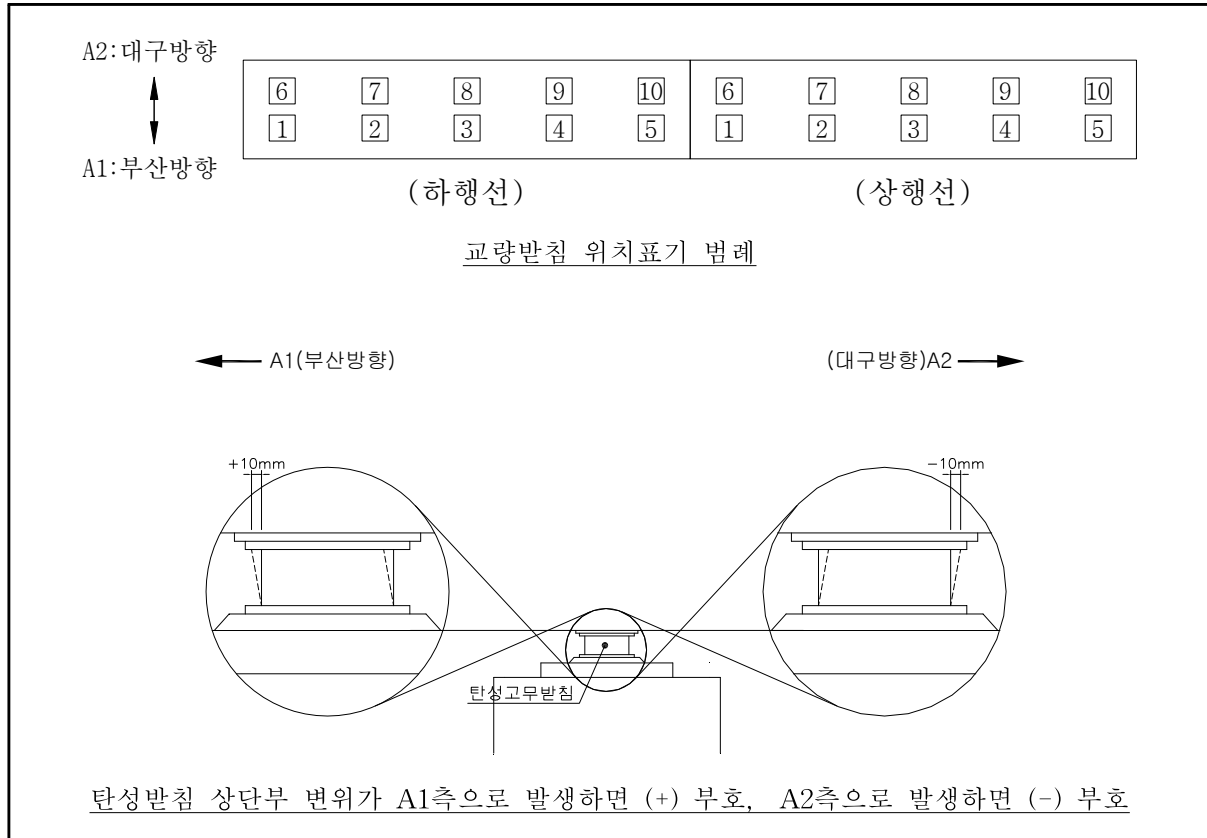

[그림 2.1.9] 교축방향 가동단 이동량 표기범례

[표 2.1.9] 상행선 교량받침 이동량 측정결과(측정일 온도 13.3℃)

구 분	받침 상단부 변위량(mm)										비 고
	SH1	SH2	SH3	SH4	SH5	SH6	SH7	SH8	SH9	SH10	
A1	+5	+5	+4	+5	+5	-	-	-	-	-	
P1	+7	+9	+10	+10	+7	좌우	좌우	F	좌우	좌우	
P2	+8	+8	+10	+10	+10	-8	-10	-7	-8	-7	
P3	좌우	좌우	F	좌우	좌우	-7	-8	-7	-10	-10	
A2	-4	-5	-5	-5	-5	-	-	-	-	-	

■ F : 교축방향에 대한 고정단(Fix) X : 조사불가 고무층두께=105mm 허용변위량=73.5mm

[표 2.1.10] 하행선 교량받침 이동량 측정결과(측정일 온도 13.3℃)

구 분	받침 상단부 변위량(mm)										비 고
	SH1	SH2	SH3	SH4	SH5	SH6	SH7	SH8	SH9	SH10	
A1	+3	+3	+4	+4	+3	-	-	-	-	-	
P1	+10	+10	+10	+10	+10	좌우	좌우	F	좌우	좌우	
P2	+11	+8	+10	+10	+10	-10	-10	-10	-5	-10	
P3	좌우	좌우	F	좌우	좌우	-8	-8	-8	-8	-8	
A2	-4	-3	-5	-4	-4	-	-	-	-	-	

■ F : 교축방향에 대한 고정단(Fix) X : 조사불가 고무층두께=105mm 허용변위량=73.5mm

가동받침은 상부구조의 온도변화, 처짐, 콘크리트 건조수축, 활하중에 의한 보의 처짐에 의한 이동량 등에 의해 생기는 이동량에 대해서 여유가 있어야 하나, 본 교량은 이미 가설된 교량이므로 건조수축과 크리프, 활하중에 의한 보의 처짐 등의 영향은 무시하고 온도차이에 의한 영향만을 고려하여 검토하였다.

■ P2 지점에서의 이론적 신축량 산정

- 온도변화는 보통지방으로 가정 : $-5^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C}$
- 가동단 이동량 측정 당시 외기 온도 : 13.3°C
 - 측정시 보다 온도 하강시 온도변화량 : $24.0^{\circ}\text{C} - (-5^{\circ}\text{C}) = 18.3^{\circ}\text{C}$
 - 측정시 보다 온도 상승시 온도변화량 : $35^{\circ}\text{C} - 13.3^{\circ}\text{C} = 21.7^{\circ}\text{C}$
- 온도변화시 이론적 신축량
 - 온도 -5°C 하강시 : $\Delta\ell = \alpha \times \Delta T \times \ell = (1.0 \times 10^{-5}) \times 18.3 \times 60000 = 11.0\text{mm}$
 - 온도 35°C 상승시 : $\Delta\ell = \alpha \times \Delta T \times \ell = (1.0 \times 10^{-5}) \times 21.7 \times 60000 = 13.0\text{mm}$



여기서, ℓ : 신축들보 길이 (30m), ΔT : 온도변화량, α : 열팽창계수

P2 지점에 대해 이론적 신축량을 산정한 결과 온도 하강시에는 약 11mm가 감소하고 온도 상승시에는 약 13mm가 증가하는 것으로 계산되었다. 현재 본 교량의 이동 여유량은 온도 하강시에는 약 73.5mm, 온도 상승시에는 약 49.5mm 정도의 여유량을 확보하고 있는 바, 여유량은 문제가 없는 것으로 판단된다.

2.1.4 기타부재

1) 교면포장

아스콘으로 시공된 교면포장은 외관 조사 결과, 기존 손상인 라벨링, 함몰 외, 일부 구간 라벨링 및 균열이 추가 발생되었으며, 중차량의 빈번한 통행, 보수부 다짐불량 등에 의한 현상으로 판단되는 바, 주행성 및 내구성 확보 차원의 적절한 보수가 필요한 것으로 판단된다.

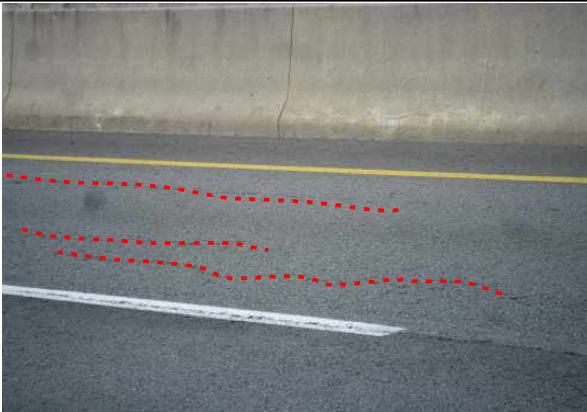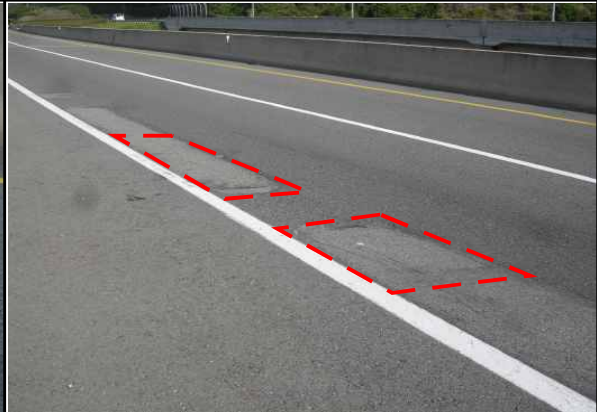			
위 치	상행선 S2 교면포장	위 치	하행선 S1 교면포장
현 황	아스콘 균열	현 황	기존 보수부위 함몰

[표 2.1.10] 교면포장 외관상태

구 분		손상 현황	발생개소	수 량	비 고
상행선	S1	라벨링	1	A=30.0m ²	
	S2	아스콘 균열	3	L=35.0m	
	S3	라벨링	2	A=24.0m ²	
	S4	라벨링	3	A=60.0m ²	
하행선	S1	함몰	2	A=8.0m ²	
	S4	라벨링	1	A=6.0m ²	




2) 신축이음

① 본체

신축이음장치는 Mono Cell(Exp.J1,3)과 Rail Joint(Exp.J2) Type으로서, 유간 여유량은 확보하고 있으나, 일부 노면측 이물질퇴적에 대해 주기적인 정비가 필요한 것으로 판단된다.

② 후타재

후타재의 경우, 외관조사 결과, 추가 발생 손상은 없는 것으로 확인되었으나, 기존 손상인 폭 0.1~0.3mm 정도의 균열, 접속도로 이격, 국부파손 등이 확인되었으며, 이는 시공 초기 건조수축, 사용중 빈번한 차량통행 등에 의한 손상으로 판단되는 바, 내구성 확보 차원의 적절한 보수 가 필요한 것으로 판단된다.

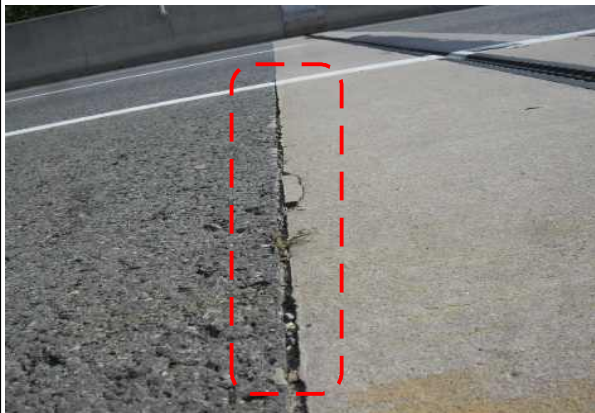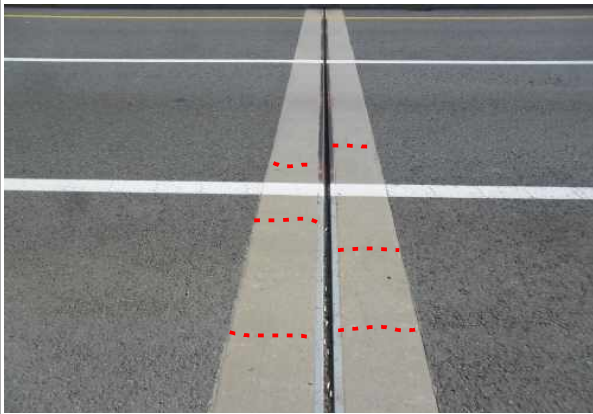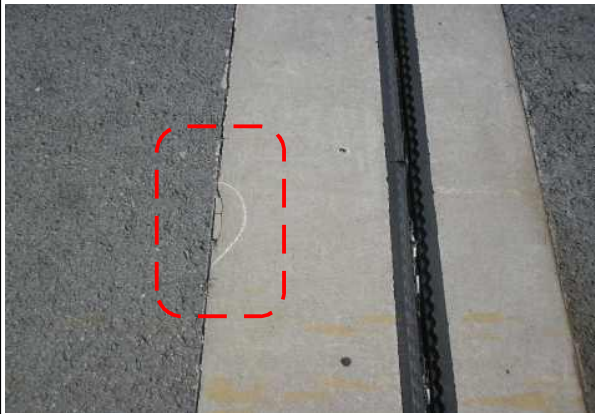			
위 치	상행선 A1 신축이음	위 치	하행선 A2 신축이음
현 황	본체 이물질 퇴적(노면측)	현 황	후타재 접속부 이격
			
위 치	하행선 P2 신축이음	위 치	하행선 A2 신축이음
현 황	후타재 균열(폭 0.1~0.2mm)	현 황	후타재 노면 경계부 국부파손

[표 2.1.11] 신축이음 외관상태

구 분		신축이음 손상현황	발생개소	수 량	비 고
상행선	EJ.1 (A1)	본체 이물질퇴적 후타재 균열 (폭 0.3mm미만)	1 16	L=0.5m L=8.0m	
	EJ.2 (P2)	본체 이물질퇴적 후타재 균열 (폭 0.3mm미만)	1 11	L=0.5m L=5.5m	
	EJ.3 (A2)	본체 이물질퇴적 후타재 균열 (폭 0.3mm미만)	1 16	L=0.5m L=8.0m	
하행선	EJ.1 (A1)	본체 이물질퇴적 후타재 균열 (폭 0.3mm이상)	2 20	L=4.0m L=10.0m	
	EJ.2 (P2)	본체 이물질퇴적 후타재 균열 (폭 0.3mm미만)	1 14	L=1.0m L=7.0m	
	EJ.3 (A2)	본체 이물질퇴적 후타재 균열 (폭 0.3mm미만) 후타재 파손 접속부 이격	1 18 1 1	L=0.5m L=9.0m A=0.02m ² L=3.0m	

③ 신축이음 유간검토

[표 2.1.12] 신축이음 측정유간

위 치	신축이음본체 측정유간(mm)		비 고
	상행선	하행선	
J1 (A1)	38	48	No.50
J2 (P2)	28	39	No.80
J3 (A2)	38	42	No.50

신축이음장치의 신축량 계산은 기본신축량에 신축여유량과 설치여유량을 합하여 계산되어야 하며 기본 신축량은 연중 온도변화, 콘크리트 크리프와 건조수축, 교통하중에 의한 회전을 고려하여 계산을 실시하여야 하나, 본 교량은 준공된 지가 3년 이상 경과하였기 때문에 크리프 및 건조수축에 의한 수축량과 회전에 의한 변위량은 미미하다고 판단되어 온도에 의한 신축량만을 고려하여 검토하였다.

■ P2 지점에서의 이론적 신축량 산정


- 온도변화는 보통지방으로 가정 : $-5^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C}$
- 가동단 이동량 측정 당시 외기 온도 : 13.3°C
 - 측정시 보다 온도 하강시 온도변화량 : $13.3^{\circ}\text{C} - (-5^{\circ}\text{C}) = 18.3^{\circ}\text{C}$
 - 측정시 보다 온도 상승시 온도변화량 : $35^{\circ}\text{C} - 13.3^{\circ}\text{C} = 21.7^{\circ}\text{C}$
- 온도변화시 이론적 신축량
 - 온도 -5°C 하강시 : $\Delta\ell = \alpha \times \Delta T \times \ell = (1.0 \times 10^{-5}) \times 18.3 \times 60000 = 11.0\text{mm}$
 - 온도 35°C 상승시 : $\Delta\ell = \alpha \times \Delta T \times \ell = (1.0 \times 10^{-5}) \times 21.7 \times 60000 = 13.0\text{mm}$

여기서, ℓ : 신축들보 길이 (30m) ΔT : 온도변화량, α : 열팽창계수

A2 지점에 대해 이론적 신축량을 산정한 결과, 온도 하강시에는 약 11.0mm가 감소하고 온도 상승시에는 약 13.0mm가 증가하는 것으로 계산되었다. 현재 본 교량의 실측 유간 여유량은 온도 하강시에는 약 30.0mm, 온도 상승시에는 약 15.0mm 정도를 보유하고 있는 바, 여유량은 문제가 없는 것으로 판단된다.

3) 난간

콘크리트 방호벽이며, 일부 기 발생 균열에 대한 보수가 실시된 것으로 조사되었다. 추가 발생 손상은 없으나, 초기 건조수축, 콘크리트 타설불량 등에 의한 균열, 균열부 백태, 국부파손 및 시공 초기 지반 안정화에 의한 방호벽 단차 등 기존 손상이 조사된 바, 내구성 확보 차원의 적절한 보수가 필요하다.

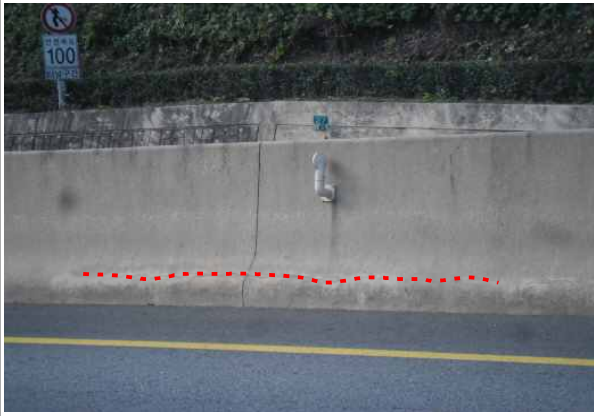			
위 치	상행선 S1 중분대	위 치	하행선 A2 방호벽
현 황	수평균열(폭 0.2mm)	현 황	단차(전회차와 비교시 진전없음)

[표 2.1.13] 난간 외관상태

구 분		손상 현황	발생 개소	수 량	비 고
상 행 선	S1	균열 (폭 0.3mm미만)	1	L=5.0m	
	S2	균열 (폭 0.3mm미만)	4	L=2.8m	
	S3	균열 (폭 0.3mm미만)	4	L=1.2m	
	S4	균열 (폭 0.3mm미만)	7	L=1.9m	
하 행 선	S1	파손	1	A=0.01m ²	
	S3	균열 (폭 0.3mm미만) 백태	1 1	L=0.6m A=0.06m ²	
	S4	단차	1	1EA	

4) 배수시설

배수시설은 산악형으로서, 배수 기능에는 문제가 없으나, 하행선 P2측 배수관의 경우 유출구 위치불량에 따른 점검통로 체수 및 녹발생의 원인이 되는 바, 적절한 조치가 필요한 것으로 판단된다.

	
위 치	하행선 S2 배수관
현 황	유출구 위치불량(점검로 상부)


[표 2.1.14] 배수시설 외관상태

구 분		손상 현황	발생개소	비 고
상행선	S1	배수구 막힘	1	
하행선	S2	배수관 위치불량	1	

5) 기타(차수관, 점검계단, 교량점검로, 범면보호블럭 등)

일부 구간 차수관 앵커탈락, 방음벽 국부파손, 점검통로 체수 및 녹발생(배수관 유출구 위치불량) 등에 대해 내구성 확보 차원의 조치가 필요하다.

	
위 치	상행선 A1측 교량 시점부 방음벽
현 황	국부파손(차량충돌)

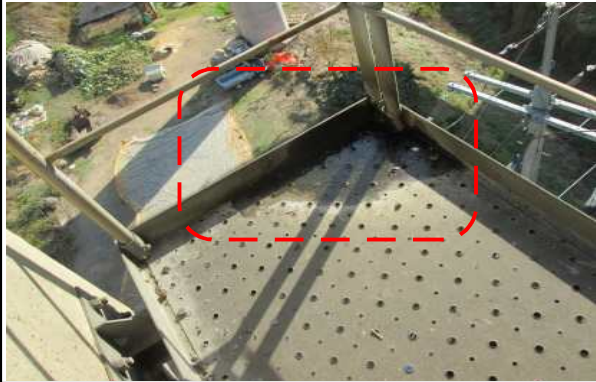			
위 치	하행선 P2측 차수판	위 치	하행선 S2 점검통로
현 황	앵커탈락	현 황	배수관 위치불량에 따른 체수

[표 2.1.15] 기타 외관상태

구 분		기타 손상 현황	발생개소	수 량	비고
상행선	A1	간격재 미제거	1	1EA	
	A2	간격재 미제거 차수판 볼트, 앵커 탈락	1 4	1EA 4EA	
	P1	점검로 미설치	1	1EA	
	P2	점검로 미설치 차수판 볼트, 앵커 탈락	1 1	1EA 1EA	
	P3	점검로 미설치	1	1EA	
하행선	A1	간격재 미제거	1	1EA	
	A2	간격재 미제거 차수판 볼트, 앵커 탈락	1 3	1EA 3EA	
	P2	간격재 미제거 차수판 볼트, 앵커 탈락	1 5	1EA 5EA	
	S1	방음벽 파손	1	1EA	

2.1.5 이전 상태와 현 상태 비교

본 교량은 2013년 상반기에 정기점검을 기 시행한 바 있으며, 당시 점검결과와 현 상태를 비교하면 다음과 같다.

이전 상태(2013년 상반기)	현 상태(2013년 하반기)
■ 바닥판: 그을음(보수미흡), 철근노출 ■ 주형: 인양홀 주위 국부파손, 이물질 퇴적 ■ 가로보: 콘크리트 들뜸 및 사방향균열, 재료 분리 ■ 교대: 폭 0.1mm균열, 누수흔적, 실란트 파손, 보수부 재균열 ■ 교각: 폭 0.1~0.3mm균열, 누수흔적, 표면균열, 이물질 적치 ■ 교량받침: 무수축물탈 및 받침콘크리트 균열(폭 0.1mm), 스토퍼 상호간섭, Plate 녹발생 ■ 교면포장: 라벨링, 보수부 함몰 ■ 신축이음: 본체 이물질퇴적, 후타재 균열(폭 0.1~0.2mm), 노면경계부 국부파손 ■ 난간: 폭 0.1~0.3mm균열 및 백태, 국부파손 ■ 배수시설: 배수관 위치불량, 배수구 이물질 퇴적 ■ 기타: 차수판 앵커탈락, 점검로 체수(배수관 위치불량 원인), 방음벽 파손	■ 바닥판: <u>전반적인 보수(양호)</u> ■ 주형: <u>일부 국부파손 부위 보수</u> ■ 가로보: <u>들뜸, 재료분리 보수, 보수부 재손상 추가 발생</u> ■ 교대: <u>누수흔적 일부 보수, 폭 0.1mm 균열 추가 발생</u> ■ 교각: <u>일부 균열 보수, 표면균열, 보수부 재균열, 국부파손 추가 발생</u> ■ 교량받침: <u>무수축물탈 및 받침콘크리트 균열(폭 0.1mm), 스토퍼 상호간섭, Plate 녹 추가 발생</u> ■ 교면포장: <u>교량 시점부(상 A1측) 접속도로 라벨링 추가 발생</u> ■ 신축이음: 추가 발생 손상 없음 ■ 난간: <u>일부 균열 보수</u> ■ 배수시설: 추가 발생 손상 없음 ■ 기타: 추가 발생 손상 없음
전회차 점검시 조사된 기존 손상의 진전이나 특이할 만 한 추가 손상은 발생하지 않은 것으로 판단되며, 손상 및 보수부위에 대한 지속적인 점검이 필요하다.	

2.2 내구성조사 결과

콘크리트 품질상태를 확인하기 위하여 콘크리트 강도조사 및 탄산화시험 등을 수행하였으며, 그 결과는 다음과 같다.

2.2.1 강도 측정

콘크리트 강도는 본 보고서 제1편 3장에서 제시한 공식을 적용하였으며, 반발경도법에 의한 콘크리트 강도측정 결과, 상부구조 주형의 강도는 41.6~43.5MPa, 하부구조 교대 및 교각은 24.9~26.8MPa 로 측정되어 설계기준강도를 상회하고 있다.

■ 설계기준강도 : PSCI 주형 ⇒ 40 MPa, 교대 및 교각⇒24 MPa

[표 2.2.1] 상행선 강도조사 결과

구분	측정 NO.	구조 요소	측정 위치	R _{aver}	추정압축강도(MPa)			비고
					구조물 진단학회	과학 기술부	평 균	
상부 구조	1	주 형	S1-G2	57.65	50.4	35.6	43.0	
	2	주 형	S1-G3	55.95	48.9	34.2	41.6	
	3	주 형	S4-G3	56.85	49.7	35.0	42.3	
구분	측정 NO.	구조 요소	측정 위치	R _{aver}	추정압축강도(MPa)			비고
					동경도 시험소	재료학회	평 균	
하부 구조	4	교 대	A1	47.60	23.1	27.4	25.2	
	5	교 대	A2	48.15	23.4	27.8	25.6	
	6	교 각	P1	48.90	23.9	28.5	26.2	

[표 2.2.2] 하행선 강도조사 결과

구분	측정 NO.	구조 요소	측정 위치	R _{aver}	추정압축강도(MPa)			비고
					구조물 진단학회	과학 기술부	평 균	
상부 구조	1	주 형	S1-G1	57.55	50.3	35.5	42.9	
	2	주 형	S2-G4	57.70	50.4	35.7	43.1	
	3	주 형	S3-G3	58.20	50.9	36.1	43.5	
구분	측정 NO.	구조 요소	측정 위치	R _{aver}	추정압축강도(MPa)			비고
					동경도 시험소	재료학회	평 균	
하부 구조	4	교 대	A1	48.30	23.5	28.0	25.7	
	5	교 대	A2	47.20	22.8	27.1	24.9	
	6	교 각	P1	49.80	24.4	29.2	26.8	

2.2.2 탄산화 측정

탄산화 측정 결과, 실측 깊이는 최대 2.3cm로서 탄산화에 의한 철근의 부식 등 내구성저하의 우려는 없는 것으로 나타났다.

[표 2.2.3] 상행선 중성화시험 분석결과

측정 NO.	구조 요소	측정위치	공용 년수	탄산화깊이 (cm)	피복두께 (cm)	탄산화잔여 깊이(cm)	손상 등급
1	주 형	S1~G2	8	0.6	4.0	3.4	a
2	주 형	S4~G3	8	0.8	4.0	3.2	a
3	교 대	A1	8	2.3	10.0	7.7	a
4	교 대	A2	8	1.6	10.0	8.4	a
5	교 각	P1	8	2.1	10.0	7.9	a
6	교 각	P3	8	1.7	10.0	8.3	a

[표 2.2.4] 하행선 중성화시험 분석결과

측정 NO.	구조 요소	측정위치	공용 년수	탄산화깊이 (cm)	피복두께 (cm)	탄산화잔여 깊이(cm)	손상 등급
1	주 형	S1~G2	8	0.4	4.0	3.6	a
2	주 형	S4~G3	8	0.6	4.0	3.4	a
3	교 대	A1	8	1.7	10.0	8.3	a
4	교 대	A2	8	1.9	10.0	8.1	a
5	교 각	P1	8	2.2	10.0	7.8	a
6	교 각	P3	8	1.8	10.0	8.2	a

제 3 장 상태평가 및 안전등급산정

교량의 상태평가는 교량 상태평가 등급 산정 프로그램(국토해양부, 한국시설안전공단 2009.03)을 활용하였으며, 외관조사 결과 확인된 바닥판, 거더, 가로보, 교면포장, 배수시설, 난간, 하부구조, 교량받침, 신축이음 등의 개별부재에 대한 상태평가 및 중성화에 대한 상태평가를 실시하여 후술되는 경간별, 지점별 상태등급 산정을 위한 기초자료로 활용하였으며, 개별부재의 등급산정표는 부록편에 수록하였다.

3.1 상행선 상태평가

3.1.1 상태등급 산정

[표 3.1.1] 상태평가 등급산정

부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
1[1]	PSC I형교	a	a	a	a	a	b	b	a	a	Q	a	a	-	-
1[2]	PSC I형교	a	a	a	b	a	b	-	b	b	Q	a	a	-	-
1[3]	PSC I형교	a	a	a	b	a	b	b	b	b	Q	a	a	-	-
1[4]	PSC I형교	a	b	a	b	a	b	-	b	b	Q	a	a	-	-
1[5]	PSC I형교	-	-	-	-	-	-	b	b	b	Q	a	a	-	-
평균		0.100	0.125	0.100	0.175	0.100	0.200	0.200	0.180	0.180	-	0.100	0.100	-	-
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.018	0.025	0.005	0.012	0.003	0.004	0.018	0.016	0.036	-	0.004	0.003	-	-
1. 환산결합도 점수 =														0.144	
2. 상태평가 결과 =														B	

3.1.2 상태평가 결과

[표 3.1.2] 결함도 점수 범위에 따른 기준

기준	A	B	C	D	E
등급범위	$0 \leq x < 0.13$	$0.13 \leq x < 0.26$	$0.26 \leq x < 0.49$	$0.49 \leq x < 0.79$	$0.79 \leq x$

“안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010)“에 의한 상태등급 산정결과 결함도 점수가 0.144로 산정되어 상태등급은 ”B등급“으로 평가되었다.

3.2 하행선 상태평가

3.2.1 상태등급 산정

[표 3.2.1] 상태평가 등급산정

부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화 (상)	탄산화 (하)	염화물 (상)	염화물 (하)
1[1]	PSC I형교	a	b	a	b	a	b	b	b	b	Q	a	a	-	-
1[2]	PSC I형교	a	a	a	a	c	a	-	b	b	Q	a	a	-	-
1[3]	PSC I형교	a	a	b	a	a	b	b	b	b	Q	a	a	-	-
1[4]	PSC I형교	a	a	b	b	a	a	-	b	b	Q	a	a	-	-
1[5]	PSC I형교	-	-	-	-	-	-	b	b	b	Q	a	a	-	-
평균		0.100	0.125	0.150	0.175	0.150	0.200	0.200	0.200	0.240	-	0.100	0.100	-	-
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.018	0.250	0.008	0.011	0.005	0.003	0.018	0.018	0.040	-	0.004	0.003	-	-
1. 환산결합도 점수 =														0.152	
2. 상태평가 결과 =														B	

3.2.2 상태평가 결과

[표 3.2.2] 결함도 점수 범위에 따른 기준

기준	A	B	C	D	E
등급범위	$0 \leq x < 0.13$	$0.13 \leq x < 0.26$	$0.26 \leq x < 0.49$	$0.49 \leq x < 0.79$	$0.79 \leq x$

“안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010)”에 의한 상태등급 산정결과 결함도 점수가 0.152로 산정되어 상태등급은 “B등급”으로 평가되었다.

제 4 장 종 합 결 론

4.1 점검결과 요약

[표 4.1.1] 점검결과 요약

구 분			점 검 결 과
외 관 조 사	상 부 구 조	바 닥 판	▪ 상태양호
		주 형	▪ 콘크리트 국부파손, 측면 이물질퇴적(조류배설물)
		가 로 보	▪ 균열(폭0.3mm이상), 콘크리트 들뜸
	하 부 구 조	교 대	▪ 균열(폭0.3mm미만), 누수흔적, 실란트 파손
		교 각	▪ 균열(폭0.1~0.3mm), 표면균열 ▪ 누수흔적, 국부파손, 이물질퇴적
	교량받침		▪ 무수축물탈 및 받침콘크리트 균열(폭0.3mm미만), Plate녹발생, 스토퍼 상호간섭
	기 타 부 재	교면포장	▪ 라벨링, 함몰, 아스콘 균열
		신축이음	▪ 본체 : 이물질퇴적 ▪ 후타재 : 균열(폭0.1~0.3mm), 국부파손, 접속도로 이격
		난 간	▪ 균열(폭0.3mm미만), 백태, 방음벽 국부파손, 단차
		배수시설	▪ 배수구 막힘, 배수관 위치불량
	부속시설		▪ 차수관 앵커탈락, 배수관 위치불량에 의한 점검로 체수 및 부식 ▪ 방음벽 국부파손
비 파 괴 시 험	콘크리트 강 도		▪ 주형 : 41.6~43.5 Mpa (설계강도 40 Mpa) ▪ 교대 및 교각 : 24.9~26.8 Mpa (설계강도 24 Mpa)
		평 가	각 부재별 설계기준강도를 모두 상회하고 있는 바, 콘크리트 강도는 양호한 수준임.
	콘크리트 탄 산 화		▪ 주형 : 4.0~8.0mm (피복 40mm) ▪ 교대 및 교각 : 16.0~23.0mm (피복 100mm)
		평 가	현재의 탄산화 정도가 구조물의 내구성에 미치는 영향은 거의 없는 것으로 나타남
상태 평가 결과	환산결함도 점수		▪ 상행선 0.144 ▷ 「B」 등급 · 하행선 0.152 ▷ 「B」 등급

4.2 결 언

2013년 하반기 정밀점검 결과, 전반적인 안양1교의 상태는 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인 “B” 등급의 상태로서, 일부 손상에 대한 보수가 실시된 것으로 조사되었다.

외관조사시 나타난 주된 손상은 교대 및 교각 균열(폭 0.1~0.3mm), 무수축몰탈 및 반침콘크리트 균열(폭 0.1mm), 스토퍼 상호간섭, Plate 녹, 교면포장 라벨링, 보수부 함몰 등으로 확인되었다.

상기 손상들은 대부분 공용 년수 경과에 따라 발생 가능한 일반적인 손상들로서, 향후 공용중 중점적인 관리가 필요할 만 한 특이 손상은 발생되지 않았으며, 기존 손상 및 보수 부위에 대한 지속적인 점검을 통한 유지관리가 필요하다.

제 5 장 보수 및 유지관리 방안

5.1 보수 방안

안양1교는 2006년에 준공된 교량연장 120m, 총폭 25.2m의 프리스트레스트 콘크리트 거더 교량으로 경남 김해시 생림면 안양리에 위치하며, 최대 경간장 30m의 2종 시설물이다.

본 과업에서는 외관조사 및 내구성 조사 결과와 이전 점검이력 등을 검토하여 결함 및 손상에 대한 원인을 검토하고 그 결과를 활용하여 교량의 안전성과 건전성을 유지하기 위한 보수방안을 제안하고자 한다.

이러한 보수방법의 기본방향은 장기적으로 설계 내하력을 유지시키고 내구성 저하를 방지하는데 그 목적이 있으며

- 1) 결함 및 손상에 대한 원인에 따른 보수방법
- 2) 콘크리트 및 철근의 내구성 확보차원의 보수
- 3) 외관상태의 결함에 대한 보수
- 4) 시설물의 유지관리 차원의 보수에 대한 방법을 제시하는데 있다.

주요손상 및 결함에 따른 보수방안은 각 부재별로 일람표를 작성 제시하였고 외관조사망도에 각 결함 및 손상을 표기하여 제시하였다.

또한, 구조물에 대한 보수는 손상현황의 영향정도, 구조물의 중요도, 사용 환경조건 및 경제성 등에 의해서 보수의 수준을 정한다.

통상 보수는 구조물에 작용한 위해요인에 의해 발생한 구조물의 손상을 치유하는 것을 말하며, 보수를 위해서는 현장조사 결과와 상태평가 결과 등을 정밀검토한 후에 보수의 필요성, 공법 및 그 수준을 정한다.

[표 5.1.1] 상행선 손상현황에 대한 보수 일람표

구분			손상 현황		단위	합계	보수공법	비 고
상부 구조	주형 외부		콘크리트 파손		m ² (개소)	0.02 (1)	단면보수	
하 부 구 조	교대,교각		균열	0.3mm미만	m (개소)	23.0 (31)	표면처리	
			누수흔적		m ² (개소)	2.95 (2)	표면처리	
			파손		m ² (개소)	0.02 (1)	단면보수	
			이물질퇴적		m ² (개소)	1.0 (1)	정비	
	교량받침		Plate 녹발생		개소	12	도장보수	
기 타 부 재	교면포장		라벨링		m ² (개소)	114.0 (6)	주의관찰	
			아스콘 균열		m (개소)	35.0 (3)	아스콘 팻칭	
	배수시설		배수구 막힘		개소	1	정비	
	난간		균열	0.3mm미만	m (개소)	10.9 (16)	표면처리	
	신축 이음	후타재	균열	0.3mm미만	m (개소)	21.5 (43)	표면처리	
		본체	이물질퇴적		m (개소)	1.5 (3)	정비	
	부속 시설		차수판 볼트, 앵커 탈락		개소	5	정비	
			간격재 미제거		개소	2	정비	
			점검로 미설치		개소	3	정비	

[표 5.1.2] 하행선 손상현황에 대한 보수 일람표

구분		손상 현황		단위	합계	보수공법	비 고
상 부 구 조	주형 외부	이물질 퇴적		m ² (개소)	0.32 (1)	정비	
	가로보	균열	0.3mm이상	m (개소)	0.9 (3)	수지주입	
		들뜸		m ² (개소)	0.22 (2)	단면보수	
하 부 구 조	교대, 교각	균열	0.3mm미만	m (개소)	13.0 (13)	표면처리	
			0.3mm이상	m (개소)	6.0 (3)	수지주입	
		표면균열		m ² (개소)	9.4 (6)	단면보수	
		이물질적치		m ² (개소)	3.0 (2)	단면보수	
		누수흔적		m ² (개소)	9.0 (3)	표면처리	
		실란트 파손		m (개소)	1.3 (1)	실란트충진	
		교량받침	물탈 균열	0.3mm미만	m (개소)	1.0 (10)	표면처리
받침 균열	0.3mm미만		m (개소)	0.4 (4)	표면처리		
콘크리트 파손			m ² (개소)	0.02 (1)	단면보수		
Plate 녹발생			개소	1	도장보수		
스토퍼 간섭			개소	5	주의관찰		

[표 5.1.3] 하행선 손상현황에 대한 보수 일람표-계속

구분			손상 현황		단위	합계	보수공법	비 고
기 타 부 재	교면포장		라벨링		m ² (개소)	6.0 (1)	주의관찰	
			함몰		m ² (개소)	14.0 (3)	주의관찰	
	배수시설		배수시설 위치불량		개소	1	재설치	
	난간		균열	0.3mm미만	m (개소)	0.6 (1)	표면처리	
			파손		m ² (개소)	0.01 (1)	단면보수	
			백태		m ² (개소)	0.06 (1)	표면처리	
			단차		개소	1	주의관찰	
	신축 이음	후타재	균열	0.3mm미만	m (개소)	16.0 (32)	표면처리	
				0.3mm이상	m (개소)	10.0 (20)	수지주입	
			파손		m ² (개소)	0.02 (1)	단면보수	
			접속부 이격		m (개소)	3.0 (1)	실란트 재충진	
			본체	이물질 퇴적		m (개소)	5.5 (4)	정비
부속 시설			차수판 볼트, 앵커 탈락		개소	5	정비	
			방음벽 파손		개소	1	정비	
			간격재 미제거		개소	3	정비	

5.2 유지관리 방안

대상구조물에 대한 정밀점검 결과에 따라 본 절에서는 향후 유지관리시 교량의 안전성, 사용성 및 내구성 차원에서 중점적으로 관찰하고 유의하여 수행하여야 할 중점 유지관리 항목을 설정하여 제시하였다. 이러한 항목들은 결함의 진전여부 및 재발생 여부를 주기적으로 관찰함으로 향후 더 크게 발전할 가능성이 있는 결함부위에 대한 원인을 분석하여 사전에 예방하고자 하는 중점적인 유지관리 항목을 제시하였다.

[표 5.2.1] 점검 및 진단시 구조부재별 중점 유지관리 항목

구 분	결함 내용	유지관리 항목	비 고
교면포장	◦ 라벨링, 보수부 함몰	· 보수부의 추가적인 손상여부 · 차량주행성 저하 여부	육안조사
콘크리트 난간	◦ 콘크리트 방호벽 균열, 백태 ◦ 국부 파손	· 결함 발생 및 진전 여부 · 파손부 확대여부	육안조사
배수시설	◦ 배수관 위치불량	· 하부구조 체수 및 열화발생여부	육안조사
신축이음	◦ 본체 이물질퇴적 ◦ 후타재 균열 및 국부파손	· 유간 여유량 검토 · 손상부 진전여부	육안조사 실측조사
바닥판	◦ 전반적으로 양호	· 전반적으로 양호	-
P.S.C 주형	◦ 국부파손 ◦ 가로보 콘크리트 들뜸	· 손상부 진전여부	육안조사
교량받침	◦ 무수축물탈 및 받침균열 ◦ Plate 녹발생 ◦ 스톱퍼 상호간섭	· 균열부 진전여부 · 손상부 진전여부 · 이상유무 확인	육안조사 실측조사
교대 및 교각	◦ 균열 ◦ 누수흔적	· 균열의 진전여부 · 손상 진전유무	육안조사
기타	◦ 차수관 볼트 탈락 ◦ 방음벽 국부파손	· 손상현황의 진전여부	육안조사

3. 안 양 3 교

안양3교 현황표


작성일 : 2013년 11월 20일

구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		안양3교		시설물번호		상행 : BR2006-0001019 하행 : BR2006-0001021	
준공년월일		2006년 2월 10일		관리번호		dbw BR.15	
시설물위치		경상남도 김해시 생림면 안양리					
설계하중		DB-24		노선명(이정)		고속국도55호선 (부산기점28.459~28.669 km)	
제원	연장	L = 210.0 m (2 @ 30 + 3 @ 30 + 2 @ 30 = 210.0 m)					
	폭	B = 20.4 m, 4차로					
구조 형식	상부	PSCI		기초 형식	교대	직접기초	
	하부	교각-T형(TP) 교대-역T형(RTA)			교각	직접기초	
교량받침		탄성고무받침		신축이음		RAIL JOINT(P2, P5) 모노셀 Joint(A1, A2)	
교차시설물 (도로,철도,하천)		소로 횡단		통과높이		18.0 m	
기 타		- 평면형상 : 사각이 없는 직선교 - 방호벽 및 중앙분리대 : 콘크리트 - 포장유형 : 아스팔트 포장					

■ 중점 점검사항

- 바닥판 : 균열, 콘크리트 들뜸, 재료분리 진전여부
- P.S.C 주형 : 균열, 콘크리트 파손 및 박리 진전여부
- 가로보 : 하면 콘크리트 들뜸 진전여부
- 교대 및 교각 : 균열, 누수흔적 및 체수 진전여부
- 교량받침 : 탄성받침 밀림, 받침콘크리트 균열, 스토퍼 상호간섭 부위 이상유무
- 교면포장 : 라벨링, 패임, 표면균열 진전여부
- 신축이음 : 유간 여유량 및 작동상태, 누수 부위 하부구조 이상유무 점검
- 난간 : 균열 진전여부
- 배수시설 : 배수관 망실, 이음부 누수에 의한 하부구조 영향여부
- 기타 : 지반침하 및 변형

[안양3교 중·평면도]

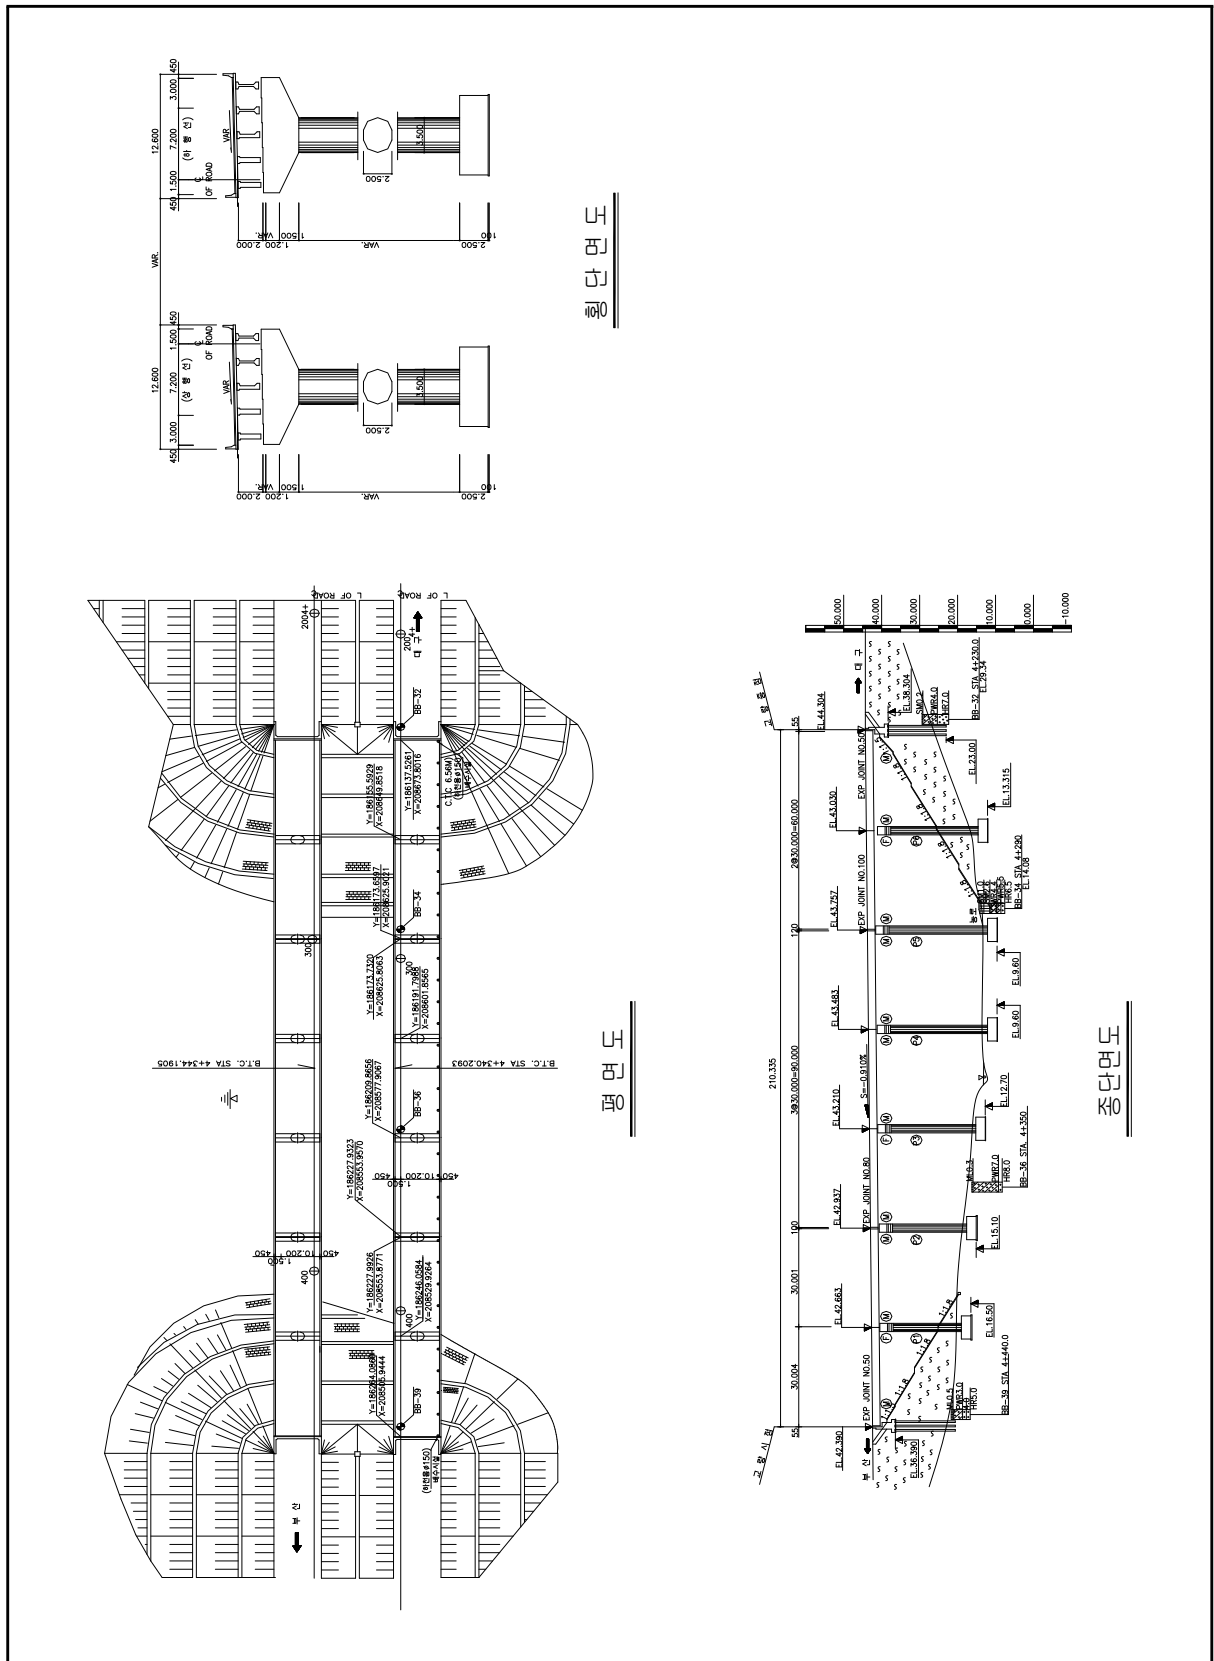

안양3교 전경사진



측면 전경




상부 전경



하부 전경



교대 전면

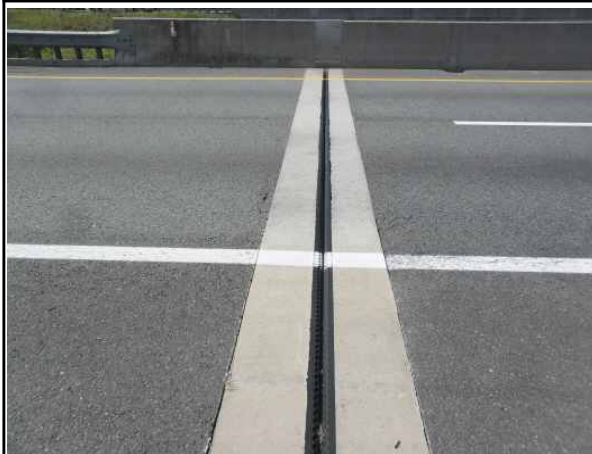

신축이음부



받침장치

목 차(안양3교)

제1장 서론

1.1 시설물 개요	198
1.2 자료수집 및 분석	204

제2장 현장조사 및 시험

2.1 외관조사 결과	209
2.2 내구성조사 결과	231

제3장 상태평가 및 안전등급산정

3.1 상행선 상태평가	234
3.2 하행선 상태평가	235

제4장 종합결론

4.1 점검결과 요약	236
4.2 결 언	237

제5장 보수 및 유지관리 방안

5.1 보수 방안	238
5.2 유지관리방안	243

제 1 장 서 론

1.1 시설물 개요

1.1.1 일반사항





<그림 3.1.1.1> 안양3교 전경

[표 3.1.1.1] 안양3교 기본현황


구 분		내 용	구 분	내 용	
교 량 명		안 양 3 교	설계하중	DB-24	
위 치	공사이정	STA. 4+443.33 ~4+233.00	종별구분	2종 시설물	
	관리이정	부산기점 28.459~28.669 km			
시 설 물 관리번호		dbw BR. 9	시설물번호	상행선 : BR2006-0001019 하행선 : BR2006-0001021	
상부 구조	형식	P.S.C Beam			
	연장	2@30+3@30+2@30=210m	교 폭		20.4m 상 · 하행(10.2m)
하부 구조	교각	T 형	기초 형식	교 각	직접기초
	교대	역T형식		교 대	직접기초
받침장치		탄성고무받침	신축이음	Rail Joint(P2, P5) Mono Cell Joint(A1, A2)	
교차조건		소로횡단	교 고	18.0 m	
설 계 사		(주) 바우컨선탄트	시 행 자	신대구부산고속도로(주)	
책임감리원		KCM, (주)동일기술공사, (주)용마ENG	시 공 자	(주) 대우건설	
관리주체		신대구부산고속도로(주)	준공년도	2006년 2월	
종단구배		0.910%	횡단구배	-2.7%~ -2.0% -2.7%~2.0%	

1.1.2 시설물 일반도


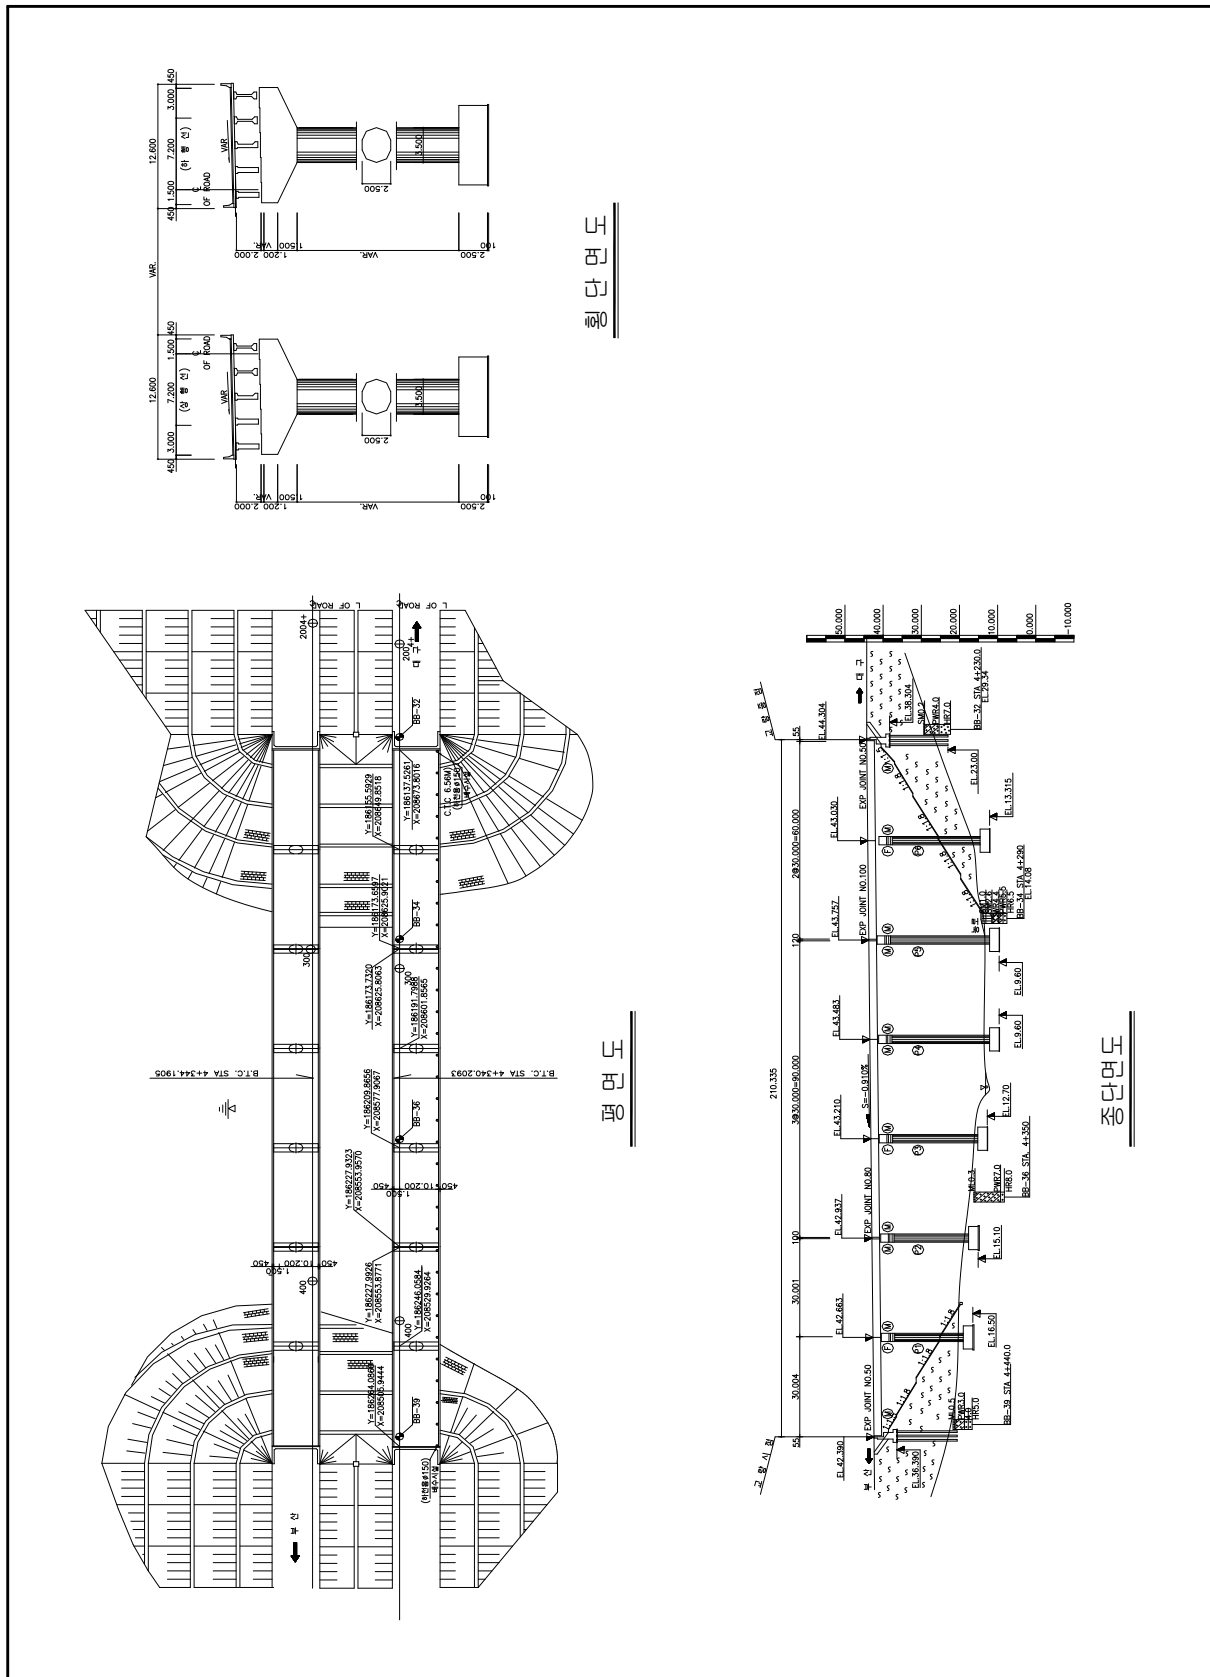


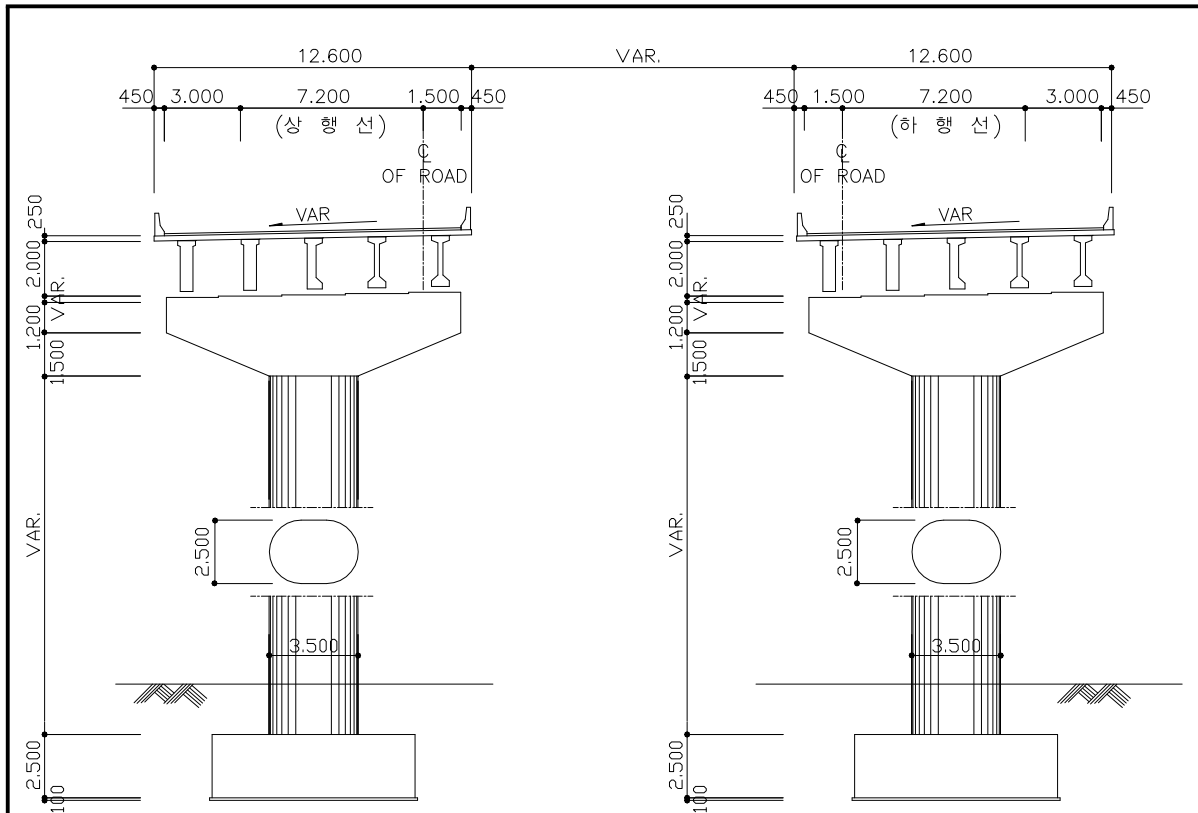



< 횡단면도 >

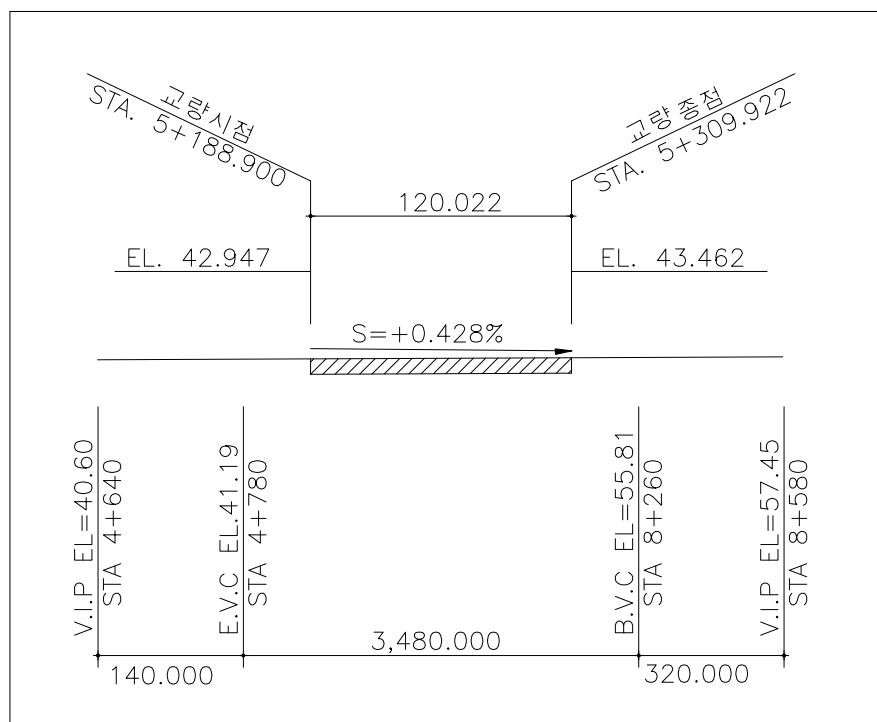

< 종단구배 >

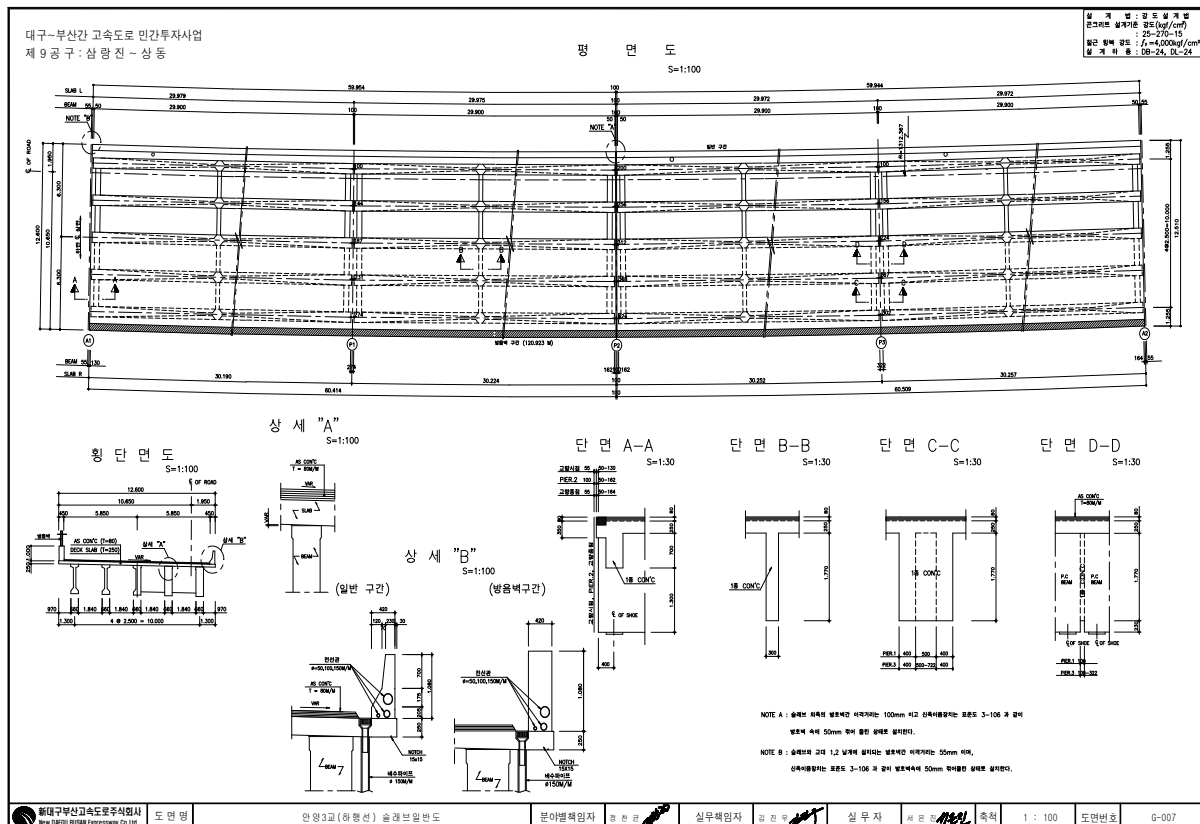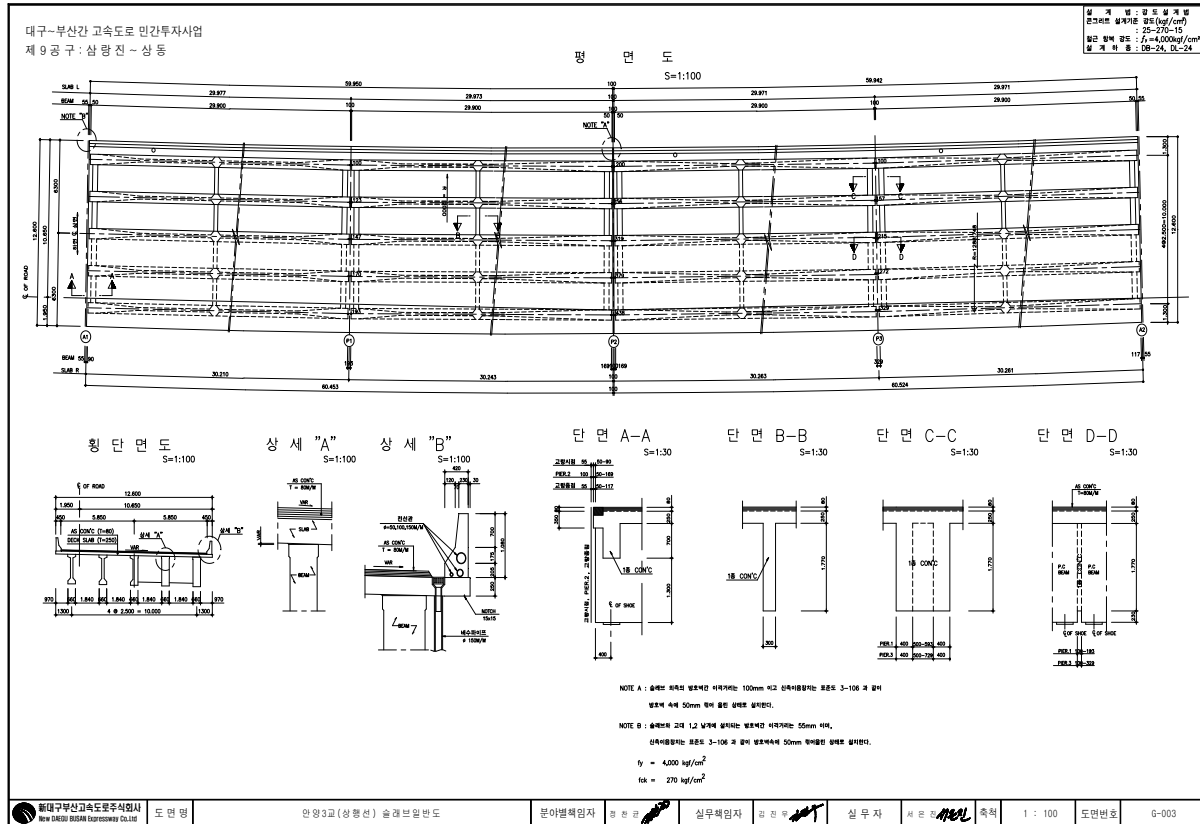

< 슬래브 일반도 >

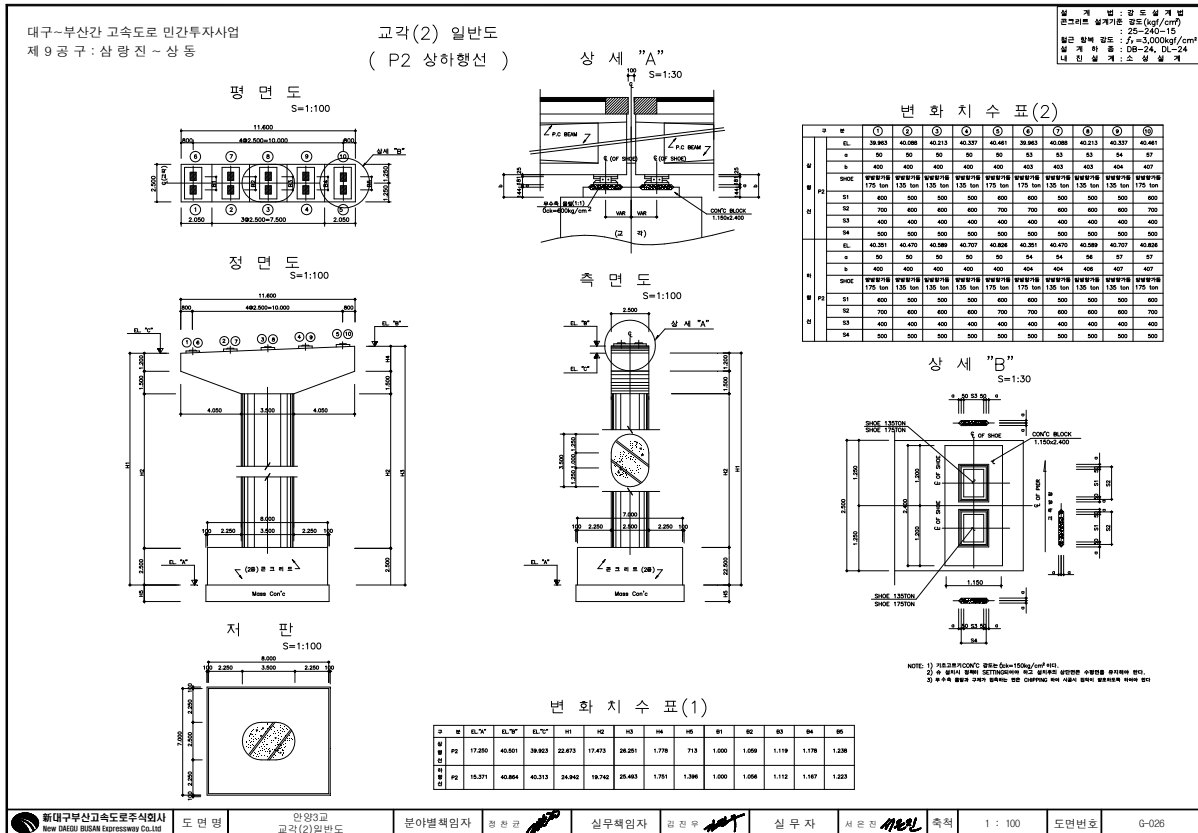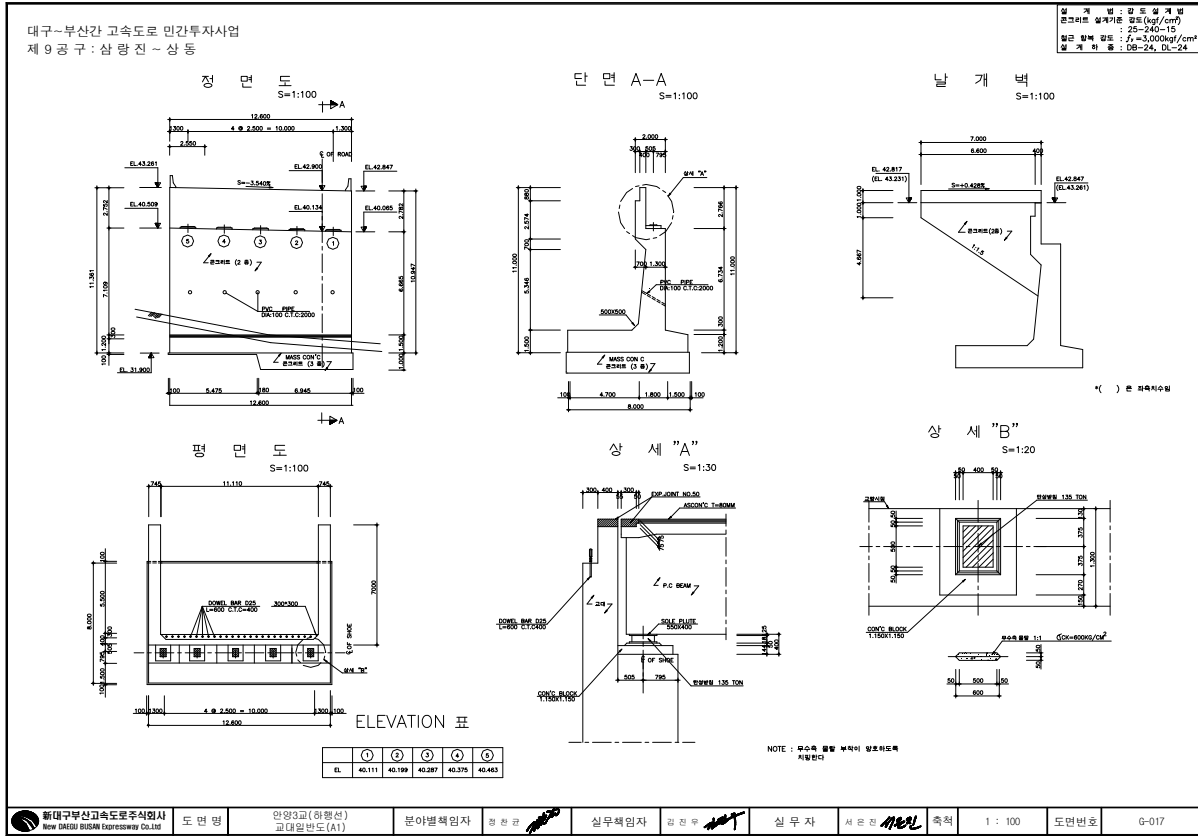

1.1.3 시설물 이력

1) 점검이력

번호	기간	구 분	비고
1	2005. 10. 28 ~ 2006. 4. 25	초기점검	A등급
2	2006. 9. 19 ~ 2006. 12. 31	정기점검	
3	2007. 5. 10 ~ 2007. 6. 30	정기점검	
4	2007. 8. 22 ~ 2007. 12. 20	정밀점검	B등급
5	2008. 3. 10 ~ 2008. 6. 30	정기점검	
6	2008. 9. 30 ~ 2008. 12. 31	정기점검	
7	2009. 3. 10 ~ 2009. 6. 30	정기점검	
8	2009. 10. 1 ~ 2009. 12. 31	정밀점검	B등급
9	2010. 3. 8 ~ 2010. 6. 30	정기점검	
10	2010. 9. 6 ~ 2010. 12. 31	정기점검	
11	2011. 2. 10 ~ 2011. 6. 30	정기점검	
12	2011. 7. 29 ~ 2011. 12. 31	정밀점검	B등급
13	2012. 2. 20 ~ 2012. 6. 30	정기점검	
14	2012. 8. 20 ~ 2012. 12. 31	정기점검	
15	2013. 2. 25 ~ 2013. 6. 30	정기점검	

2) 보수이력

구분	보수일자	보수내용	비 고
1	2007. 12	· 교각 균열 표면처리	-
2	2009. 08	· 교면포장 패칭, 신축이음 파손 단면보수	-
3	2010. 04	· 교대 및 교각 균열보수, 누수흔적제거, 교대보호블럭 침하부 보수	진양건설 미듬이앤씨
4	2011. 07	· 교대 및 교각 균열보수, 단면복구, 이물질 퇴적 청소	진양건설 미듬이앤씨
5	2011. 10	· 교량 탄성받침 이탈부 보수, 받침 녹제거 및 재도장	월드리페어
6	2013. 05	· 교대 및 교각 균열보수, 단면복구, 이물질 퇴적 청소	진양건설 미듬이앤씨

1.2 자료수집 및 분석

1.2.1 설계도서의 검토

안양3교에 대한 설계도 및 일반보고서를 입수하여 검토한 결과, 해당 시설물은 설계 하중 DB-24(DL-24)로 R.C 시설물은 강도설계법으로 설계하였으며 P.S.C 주형은 허용 응력법으로 설계되었다. 내진설계는 가속도 계수 $A=0.154$ 로 적용하여 내진 1등급교로 적용하였으며, 해석방법은 다중모드 스펙트럼으로 해석하였다. 받침장치는 교축 및 교축 직각방향으로 모두 탄성 받침을 사용하였다.

1.2.2 기존 점검결과의 검토

번호	점검·진단기간	점검 및 진단 기관명	상태 등급	주요점검·진단내용
	점검·진단구분	점검·진단 책임기술자		
1	2006.4(상반기) 초기점검	(주)아워브레인 유근무	A	시설물 종합평가 등급은 「A」 등급으로 교량의 안전성 및 사용성이 양호한 상태로 평가되었다. 따라서 외관조사에서 나타난 부분적인 손상에 대해서 보수를시행하고, 지속적인 점검과 관찰을 통하여 현재의 상태를 유지한다면 1등급교로서의 교량기능을 계속적으로 발휘할 수 있을 것으로 판단
2	2006.12(하반기) 정기점검	(주)아워브레인 유근무	-	전반적으로 양호한 상태이나, 공용년수 증가로 일부 부재에서 손상현황이 추가 발생되었으나, 교량전반에 걸쳐 양호한 상태로 조사되었다. 현재 구조적으로 큰 문제가 없으나, 내구성 및 사용성 확보를 위하여 손상부에 대한 보수를 실시하며, 보수가 실시된 이후에도 재발생 및 진전 여부를 주기적으로 점검해야 한다. 특히, 신축이음의 차량통과시 후타재 파손여부, 교량받침 가동단의 고무재 변위상태, 콘크리트 파손 여부 등에 대해 주기적인 점검을 통한 유지관리가 필요
3	2007.6(상반기) 정기점검	(주)아워브레인 유근무	-	전반적으로 양호한 상태이나, 현재 구조적으로 큰 문제가 없으나, 내구성 및 사용성 확보를 위하여 손상부에 대한 보수를 실시하며, 보수가 실시된 이후에도 재발생 및 진전 여부를 주기적으로 점검해야 한다. 특히, 신축이음의 차량통과시 진동으로 인한 파손여부, 신축이음부 누수, 주형단부 콘크리트 박리, 교대 흙벽부 누수 등에 대해 주기적인 점검을 통한 유지관리가 필요

번호	점검·진단기간	점검 및 진단 기관명	상태 등급	주요점검·진단내용
	점검·진단구분	점검·진단 책임기술자		
4	2007.12(하반기) 정밀점검	(주)아워브레인 유 근 무	B	전반적으로 양호한 상태이며 현재 구조적으로 큰 문제가 없으나, 내구성 및 사용성 확보를 위하여 손상부에 대한 보수를 실시하며, 보수가 실시된 이후에도 재발생 및 진전 여부를 주기적으로 점검해야 한다. 특히, 신축이음의 차량통과시 진동으로 인한 파손여부, 신축이음부 누수, 주형 단부 콘크리트 박리, 교대 홍벽부 누수 등에 대해 주기적인 점검을 통한 유지관리가 필요
5	2008.6(상반기) 정기점검	(주)아워브레인 유 근 무	-	전반적으로 양호한 상태이며 현재 구조적으로 큰 문제가 없으나, 내구성 및 사용성 확보를 위하여 손상부에 대한 보수를 실시하며, 보수가 실시된 이후에도 재발생 및 진전 여부를 주기적으로 점검해야 한다. 특히, 신축이음의 차량통과시 진동으로 인한 파손여부, 주형 단부 콘크리트 박리, 교대 홍벽부 누수 등에 대해 주기적인 점검을 통한 유지관리가 필요
6	2008.03(하반기) 정기점검	(주)아워브레인 유 근 무	-	전반적으로 양호한 상태이며 현재 구조적으로 큰 문제가 없으나, 내구성 및 사용성 확보를 위하여 손상부에 대한 보수를 실시하며, 보수가 실시된 이후에도 재발생 및 진전 여부를 주기적으로 점검해야 한다. 특히, 신축이음의 차량통과시 진동으로 인한 파손여부, 주형 단부 콘크리트 박리, 교대 홍벽부 누수 등에 대해 주기적인 점검을 통한 유지관리가 필요
7	2009.6(상반기) 정기점검	(주)아워브레인 유 근 무	-	전반적으로 양호한 상태이며 현재 발생된 기존 및 추가 손상은 시설물의 안전성이나 구조적으로 큰 문제가 없는 것으로 판단되나, 구조물의 내구성 및 사용성 확보를 위하여 손상부에 대한 적합한 보수를 실시하며, 향후 지속적인 점검을 통한 유지관리가 필요하다. 특히 공용 중 손상의 진전이 우려될 수 있는 사항으로써, 포장면 표면 균열, 배수시설에 발생한 손상, 교대·교각 상부 체수 및 누수흔적 등의 손상은 추가 손상을 유발시킬 수 있으므로 손상에 적합한 보수가 필요

번호	점검·진단기간	점검 및 진단 기관명	상태 등급	주요점검·진단내용
	점검·진단구분	점검·진단 책임기술자		
8	2009.12(하반기) 정밀점검	(주)아워브레인 유근무	B	2009년 하반기 정밀점검 결과, 현재 발생된 기존 및 추가 손상은 시설물의 안전성이나 구조적으로 큰 문제가 없는 것으로 판단되나, 구조물의 내구성 및 사용성 확보를 위하여 손상부에 대한 적합한 보수를 실시하며, 향후 지속적인 점검을 통한 유지관리가 필요하다. 특히 공용 중 손상의 진전이 우려될 수 있는 사항으로써, 배수관 망실, 신축이음부 이격 등은 추가손상 초래, 난간 균열 (0.1~0.3mm), 후타재 파손 등은 내구성 저하, 차수관 볼트 탈락 등의 손상은 기능성 상실 등의 원인이 되고 있다. 기 발생된 손상현황에 대하여는 내구성 저하에 따른 추가적인 손상방지를 위하여 배수관 보수, 신축이음부 이격부위 보수 등의 유지관리가 필요한 것으로 판단된다.
9	2010.6(상반기) 정기점검	(주)아워브레인 유근무	-	2010년 상반기 정기점검 결과, 현재 구조체에 대한 균열보수 및 보호법면의 정비를 실시 하였으며, 기존 및 추가 손상은 시설물의 안전성이나 구조적으로 큰 문제가 없는 것으로 판단된다. 일부 미보수된 균열, 배수관련(망실,막힘,누수,길이부족)현황 및 신축이음부 하부 누수등은 구조물의 내구성 및 사용성 확보를 위하여 손상부에 대한 적합한 보수를 실시하여 향후 지속적인 점검을 통한 유지관리가 필요한 것으로 판단된다.
10	2010.12(하반기) 정기점검	(주)아워브레인 유근무	-	2010년 하반기 정기점검 결과, 현재 교각 및 교량 받침에 균열보수를 일부 실시하였으며, 기존 및 추가 손상은 시설물의 안전성이나 구조적으로 큰 문제가 없는 것으로 판단된다. 일부 미 보수된 균열, 배수관련(망실, 막힘, 누수, 길이부족 등)현황 등은 구조물의 내구성 및 사용성 확보를 위하여 손상부에 대한 적합한 보수를 실시하여 향후 지속적인 점검을 통한 유지관리를 해야 할 것으로 판단된다.
11	2011.6(상반기) 정기점검	(주)아워브레인 유근무	-	2011년 상반기 정기점검 결과, 일부 손상에 대한 보수가 실시된 것으로 확인되었으며, 보수부는 양호한 상태이나, 일부 미 보수 손상 및 금번 점검 시 추가 발생 손상에 대해 내구성 확보 차원의 적절한 보수가 필요한 것으로 판단된다. 주요 손상으로는, 교면포장 라벨링 및 균열, 배수관련 손상, 신축이음 유간부족, 교대 및 교각 누수흔적 및 체수 등이다. 특히, 신축이음 유간부족 구간에 대한 지속적인 주의관찰이 필요하며 손상의 진전 여부 확인 및 추가 손상 방지 차원의 교량받침과 연계한 적절한 보수가 필요한 것으로 판단된다.

번호	점검·진단기간	점검 및 진단 기관명	상태 등급	주요점검·진단내용
	점검·진단구분	점검·진단 책임기술자		
12	2011.12(하반기) 정밀점검	(주)아워브레인 유근무	B	기존 점검 결과와 비교시 특이할만 한 추가 손상은 없는 것으로 나타났다. 주된 손상은 바닥판하면 균열(폭 0.1~0.2mm), 주형 외부 국부파손 및 가로보 하면 콘크리트 들뜸, 교대 및 교각 균열(폭 0.1~0.2mm), 탄성받침 밀림 및 스톱퍼 상호간섭, 신축이음 유간여유량 부족, 난간 균열(폭 0.1~0.3mm) 및 백태 등이며, 향후 내구성 확보 차원의 적절한 보수 및 지속적인 점검을 통한 유지관리가 필요한 것으로 판단된다. 한편, 공용중점적인 관리가 필요한 현황으로서, 일부 구간(하 A2측) 탄성받침 밀림 및 온도 상승에 따른 신축이음 유간 여유량이 약 0.1~0.4mm 정도로 다소 적은 여유량을 확보하고 있는 구간(상P15하A1,2)에 대해 지속적인 주의관찰이 필요한 것으로 판단된다.
13	2012. 6(상반기) 정기점검	(주)아워브레인 김영진	-	일부 손상에 대한 보수가 실시되었으며, 보수부는 양호한 상태이다. 주된 손상은 교면포장 라벨링, 배수관 용접부 누수, 난간 균열 및 백태, 후타재 균열(폭 0.1~0.2mm), 교량받침 Plate 부식, 탄성받침 밀림, 스톱퍼 상호간섭, 교대 및 교각 균열(폭 0.1~0.3mm) 및 국부파손 등이며, 상기 손상에 대해 내구성 확보 차원의 적절한 보수가 필요한 것으로 판단된다. 특히, 가동상태에 이상은 없으나, 탄성받침 밀림 및 스톱퍼 상호간섭 구간이 조사된 바, 해당 구간에 대한 지속적인 주의관찰이 필요한 것으로 판단된다.
14	2012. 12(하반기) 정기점검	(주)아워브레인 김영진	-	일부 손상에 대한 보수가 실시되었으며, 보수부는 양호한 상태이다. 주된 손상은 교면포장 라벨링, 배수관 용접부 누수, 난간 균열 및 백태, 후타재 균열(폭 0.1~0.2mm), 교량받침 Plate 녹발생, 탄성받침 밀림, 스톱퍼 상호간섭, 가로보 하면 콘크리트 들뜸, 교대 및 교각 균열(폭 0.1~0.3mm) 및 국부파손 등이며, 상기 손상에 대해 내구성 확보 차원의 적절한 보수가 필요한 것으로 판단된다. 특히, 가동상태에 이상은 없으나, 탄성받침 밀림 및 스톱퍼 상호간섭 구간이 조사된 바, 해당 구간에 대한 지속적인 주의관찰이 필요하며, 가로보 하면 콘크리트 들뜸 부위의 추가 손상여부 확인이 필요하다.

번호	점검·진단기간	점검 및 진단 기관명	상태 등급	주요점검·진단내용
	점검·진단구분	점검·진단 책임기술자		
15	2013. 6(상반기) 정기점검	(주)아워브레인 김 영 진	-	미 보수 손상으로 교면포장 라벨링, 바닥판 하면 균열(폭 0.1~0.2mm), 신축이음 하부 누수, 후타 재 접속부 이격, 교량받침 탄성받침 밀림, 스톱퍼 상호간섭, 주형 및 가로보 콘크리트 들뜸, 교대 및 교각 누수, 균열 등이 조사되었고, 금회 점검 시 교면포장 라벨링, 교대 법면 토사유실로 인한 침하, 보호블럭 들뜸 및 파손 등이 추가 발생한 것으로 손상이 확인된 바, 상기 손상에 대해 내구 성 확보 차원의 보수가 필요하다. 특히, 교대 법 면에 발생한 손상의 경우 진전 및 추가 발생이 예상되므로, 조속한 시일 내에 보수가 필요한 상 태이며, 보수 후 정기점검을 통한 주의관찰 및 유 지관리가 필요한 것으로 사료된다.

제 2 장 현장조사 및 시험

2.1 외관조사 결과

안양3교는 2006년에 준공된 교량연장 210m, 총폭 20.4m의 프리스트레스트 콘크리트 거터 교량으로 경남 김해시 생림면 안양리에 위치하며, 최대 경간장 30m의 2종 시설물이다. 교량의 기하학적 형상은 사각이 없는 직선교량이며, 종단선형은 시점측에서 종점측으로 0.910%의 상향경사를 이루고 있다.


상부구조는 전체 7경간에 주형(P.S.C Beam)이 단순지간의 형태로 놓여 있고, 상부 슬래브는 2경간 및 3경간 연속화된 형식으로 구성되어 있으며, 하부구조는 직접 기초에 T형(교각부) 및 역T형(교대부)으로 시공되었다.



교량의 시·종점부 방향은 부산방향을 교량시점, 대구방향을 교량종점으로 하여 외관 조사를 수행하였다.

2.1.1 상부구조

1) 바닥판

철근콘크리트 바닥판 하면의 경우 대부분의 기존 손상에 대한 보수가 실시되었으며, 보수부는 양호한 상태이다. 외관조사 결과, 일부 구간 종방향 균열(폭 0.2mm)이 추가 발생되었으며, 기존 손상인 균열(폭 0.1~0.2mm), 표면균열 등이 조사된 바, 내구성 확보 차원의 적절한 보수가 필요하다.

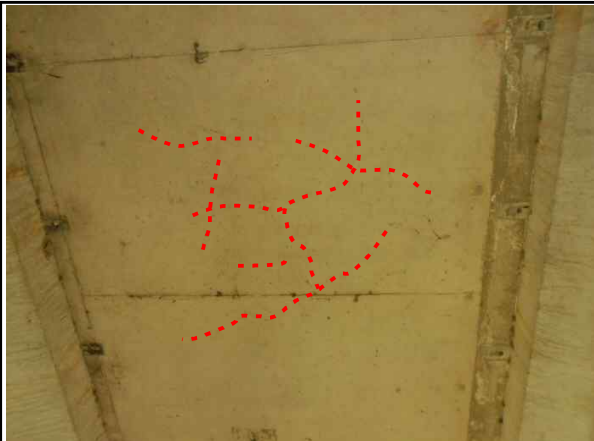			
위 치	상행선 S1 바닥판 하면	위 치	상행선 S3 바닥판 하면
현 황	기존 균열보수(양호)	현 황	표면균열

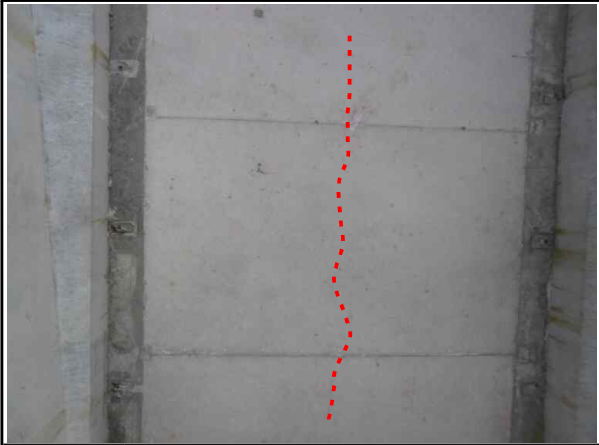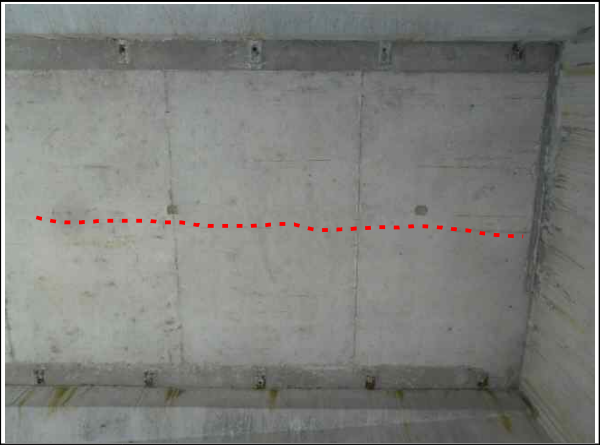			
위 치	하행선 S2 바닥판 하면	위 치	하행선 S6 바닥판 하면
현 황	종방향 균열(폭 0.2mm)	현 황	종방향 균열(폭 0.1mm)

[표 2.1.1] 바닥판 외관상태

구 분		철근 콘크리트 바닥판 손상현황	발생개소	수 량	비 고
상 행 선	S2	균열 (폭 0.3mm미만)	1	L=1.5m	
	S3	균열 (폭 0.3mm미만) 표면균열	1 1	L=1.2m A=6.0m ²	
하 행 선	S2	균열 (폭 0.3mm미만)	1	L=0.5m	
	S5	표면균열	1	A=0.75m ²	
	S6	균열 (폭 0.3mm미만) 재료분리	2	L=14.0m	
			1	A=0.1 m ²	
	S7	균열 (폭 0.3mm미만)	2	L=9.0m	

2) 프리스트레스트 콘크리트 및 가로보

P.S.C Beam 및 가로보의 경우, 일부 들뜸 및 파손에 대한 보수가 실시되었으며, 보수부는 양호한 상태이다. 외관조사 결과, 공용 년수 경과 및 콘크리트 타설불량 등에 의한 주형 외부 미세균열(폭 0.1mm 정도), 가로보 하면 들뜸 등의 현상이 추가 발생되었으며, 지점부 주형 하부 들뜸, 주형 외부 이물질 퇴적 등 기존 손상이 확인된 바, 내구성 확보 차원의 적절한 보수 및 정비가 필요하다.

			
위 치	상행선 S2 G5 주형 외부	위 치	상행선 S3 G2 주형 외부
현 황	기존 균열보수(양호)	현 황	이물질 퇴적(조류배설물)
			
위 치	상행선 S5 G2 주형 외부	위 치	하행선 S4 G3 주형 외부
현 황	지점부 콘크리트 들뜸	현 황	수평균열(폭 0.1mm)
			
위 치	하행선 S4 G4 주형 외부	위 치	하행선 S7 G1~G2 가로보하면
현 황	지점부 콘크리트 들뜸	현 황	콘크리트 들뜸

[표 2.1.2] 주형 외관상태

구 분		손상 현황	발생개소	수 량	비고
상행선	S2	파손 들뜸	1	$A=0.01\text{m}^2$	
			3	$A=0.05\text{m}^2$	
	S3	파손 들뜸 이물질퇴적	1	$A=0.01\text{m}^2$	
			2	$A=0.04\text{m}^2$	
			2	$A=0.08\text{m}^2$	

[표 2.1.2] 주형 외관상태 (계속)

구 분		손상 현황	발생개소	수 량	비고
상행선	S4	파손	5	A=0.06㎡	
		들뜸	1	A=0.02㎡	
		이물 질퇴적	1	A=0.04㎡	
	S5	파손	2	A=0.02㎡	
들뜸	2	A=0.03㎡			
S6	균열 (폭 0.3mm미만)	1	L=0.5m		
	파손	13	A=0.2㎡		
	들뜸	3	A=0.03㎡		
S7	균열 (폭 0.3mm미만)	1	L=0.8m		
	파손	2	A=0.02㎡		
	들뜸	3	A=0.03㎡		
하행선	S2	균열 (폭 0.3mm미만)	16	L=18.5m	
		파손	1	A=0.02㎡	
	S4	균열 (폭 0.3mm미만)	1	L=2.5m	
		파손	1	A=0.02㎡	
	들뜸	3	A=0.03㎡		
S5	파손	7	A=0.07㎡		
들뜸	2	A=0.04㎡			
S6	들뜸	1	A=0.04㎡		
S7	균열 (폭 0.3mm미만)	2	A=0.8㎡		
	이물 질퇴적	1	A=0.04㎡		

[표 2.1.3] 가로보 외관상태

구 분		손상 현황	발생개소	수 량	비고
상행선	S2	들뜸	8	$A=2.4\text{m}^2$	
	S3	들뜸	1	$A=0.2\text{m}^2$	
	S4	들뜸	5	$A=0.55\text{m}^2$	
	S5	들뜸	7	$A=2.1\text{m}^2$	
	S6	들뜸	8	$A=1.2\text{m}^2$	
	S7	들뜸	5	$A=0.5\text{m}^2$	
하행선	S2	들뜸	4	$A=0.67\text{m}^2$	
	S4	들뜸	1	$A=0.12\text{m}^2$	
	S5	들뜸	3	$A=0.6\text{m}^2$	
	S7	들뜸	4	$A=0.8\text{m}^2$	

3) 바닥판과 교대 및 거더와 교대 유간 측정

본 조사는 현재상태의 유간을 측정하여 향후 동·하절기의 유간 이동량과 비교 평가하는 기초자료로 활용하는데 그 목적이 있다.

조사방법은 바닥판 슬래브 및 주형과 교대 흉벽 사이의 간격을 측정하여 기록하였으며, 그 결과는 다음 표와 같다.

[표 2.1.4] 바닥판 및 주형과 교대 유간 측정(측정일 온도 11℃)

위 치	상행선		하행선		비 고
	바닥판 유간 (mm)	주형 유간 (mm)	바닥판 유간 (mm)	주형 유간 (mm)	
A1	55	125	30	73	
A2	50	100	35	75	

교량 시·종점부에서 측정된 교대와 슬래브 사이의 최소 유간거리는 상행선이 약 50mm, 하행선이 약 30mm 범위로 확인되었다. 조사 당시의 외기온도(11℃)를 적용하고 향후 온도상승 범위를 약 35℃로 가정하여 신축량을 산정하면 약 7.2mm 정도인 바, 본 교량의 유간 여유량은 문제가 없는 것으로 판단된다.

2.1.2 하부구조

1) 교대

교대는 역T형 구조로서, 기존 균열에 대한 전반적인 보수가 실시되었으며, 보수부는 양호한 상태이다. 외관조사 결과, 교대 홍벽 배수구 우수유입으로 인한 누수흔적 및 체수 및 일부 미세균열(폭 0.1mm이하) 등의 기존 손상 외 일부 구간 누수흔적 및 미세균열(폭 0.1mm이하)이 추가 발생된 것으로 조사된 바, 내구성 확보 차원의 적절한 보수 및 손상의 진전여부에 대한 점검이 필요하다.


				
위 치	상행선 A1 교대 벽체	위 치	상행선 A2 교대 벽체	
현 황	기존 균열보수(양호)	현 황	누수흔적	
				
위 치	하행선 A2 교대 상면			
현 황	체수(교대 홍벽 배수구로부터 우수유입)			

[표 2.1.5] 교대 외관상태

구 분		손상 현황	발생개소	수 량	비 고
상 행 선	A1	누수흔적	3	A=1.8m ²	
		채수	6	A=7.5m ²	
	A2	균열 (폭 0.3mm미만)	4	L=0.6m	
하 행 선	A1	누수흔적	5	A=2.79m ²	
		채수	6	A=9.75m ²	
		균열 (폭 0.3mm미만)	1	L=1.0m	
	A2	누수흔적	3	A=2.2m ²	
		채수	4	A=2.8m ²	
		균열 (폭 0.3mm미만)	4	L=0.3m	
	A2	누수흔적	2	A=3.0m ²	
		채수	4	A=3.75m ²	
		균열 (폭 0.3mm미만)			

2) 교각

교각은 역T형 구조로서, 기존 손상에 대해 전반적인 보수가 실시되었으며, 보수부는 양호한 상태이다. 외관조사 결과, 일부 구간 미보수 균열, 표면균열, 국부파손 등의 기존 손상 외 균열(폭 0.1~0.2mm), 백태, 표면균열 등이 추가 발생된 것으로 확인되었으며, 이는 대부분 초기 건조수축, 공용년수 경과에 따른 노후화 등에 따른 열화현상으로 판단되는 바, 내구성 확보 차원의 적절한 보수가 필요하다.

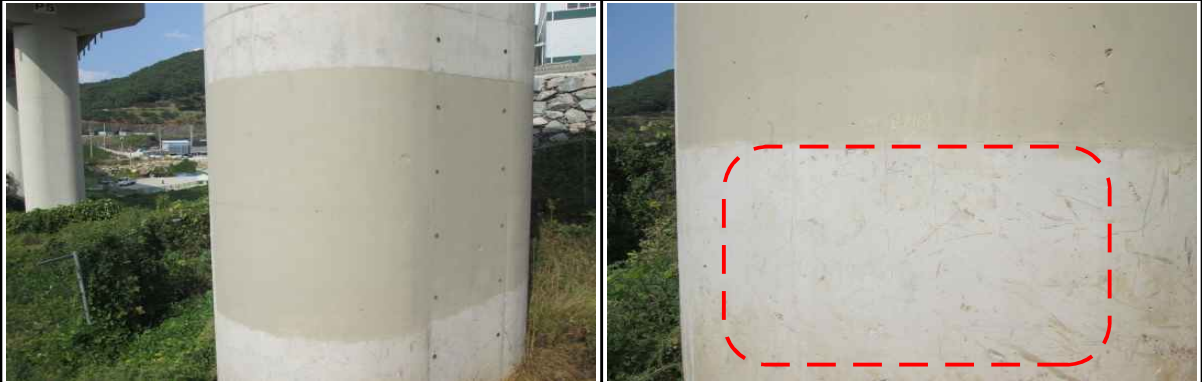	
위 치	상행선 P1 기둥부
현 황	기존 표면균열 보수(하부 일부 구간 미보수 : 표면균열)

[표 2.1.6] 교각 외관상태

구 분		손상 현황	발생개소	수 량	비 고
상 행 선	P1	균열 (폭 0.3mm미만)	11	L=9.0m	
		표면균열	1	A=2.0m ²	
		이물질퇴적	1	A=0.04m ²	
		백태	1	A=0.45m ²	
	P2	균열 (폭 0.3mm미만)	2	L=2.2m	
	P4	균열 (폭 0.3mm미만)	7	L=3.1m	
		이물질퇴적	3	A=4.02m ²	
	P5	균열 (폭 0.3mm미만)	16	L=8.8m	
		균열 (폭 0.3mm이상)	1	L=1.0m	
		표면균열	1	A=2.0m ²	
		콘크리트 파손	2	A=0.02m ²	
하 행 선	P1	균열 (폭 0.3mm미만)	27	L=11.0m	
		균열 (폭 0.3mm이상)	4	L=4.0m	
	P6	표면균열	1	A=1.44m ²	
		콘크리트 파손	1	A=0.02m ²	
	P1	콘크리트 파손	1	A=0.02m ²	
		백태	3	A=0.08m ²	
	P2	균열 (폭 0.3mm미만)	4	L=4.2m	
		균열 (폭 0.3mm이상)	1	L=1.2m	
		콘크리트 파손	1	A=0.04m ²	
	P3	균열 (폭 0.3mm미만)	8	L=6.8m	
	P4	균열 (폭 0.3mm미만)	15	L=10.2m	
		이물질퇴적	2	A=1.41m ²	
	P5	균열 (폭 0.3mm미만)	3	L=3.0m	
	P6	균열 (폭 0.3mm미만)	12	L=10.1m	
		표면균열	3	A=4.0m ²	
		들뜸	1	A=0.04m ²	

2.1.3 교량받침

1) 외관조사 결과

교량 받침은 탄성받침 형식으로서, 일부 구간 밀림방지 장치가 설치된 상태이다. 외관조사 결과, 탄성받침 밀림(하. A1 SH1 : 대구방향), 무수축물탈 및 받침콘크리트 균열, 재료분리 등의 기존 손상 외, 일부 구간 Plate 들뜸 및 녹발생, 스토퍼 상호간섭, 무수축물탈 균열, 탄성받침 들뜸 등의 추가 손상이 발생한 것으로 조사된 바, 내구성 확보 차원의 적절한 보수가 필요하다. 특히, 탄성받침 밀림 현상의 경우, 고무재질 특성상 공용중 밀림현상이 간혹 발생되며, 시설물의 안전성에 영향을 미치는 수준은 아니나, 지속적인 주의관찰을 통한 이상 유무 점검이 요구된다.

			
위 치	상행선 A2 SH5	위 치	상행선 P3 SH4
현 황	Plate 녹발생	현 황	받침콘크리트 재료분리
			
위 치	하행선 A1 SH1		
현 황	탄성받침 밀림(A2방향 약 2cm)		


			
위 치	하행선 A2 SH5	위 치	하행선 P2 SH10
현 황	무수축물탈 균열(폭 0.1mm)	현 황	탄성받침 들뜸

[표 2.1.7] 교량받침 외관상태

구 분		손상 현황	발생개소	수 량	비 고
상 행 선	A2	PLATE 녹발생	1	1EA	
	P1	PLATE 녹발생	10	10EA	
		스토퍼 간섭	4	4EA	
	P2	PLATE 녹발생	10	10EA	
	P3	무수축물탈 균열 (폭 0.3mm미만)	3	L=0.3m	
		재료분리	3	A=2.0m ²	
	P4	받침콘크리트 균열 (폭 0.3mm미만)	3	L=0.6m	
하 행 선	P4	재료분리	1	A=0.06m ²	
		PLATE 녹발생	10	10EA	
	P5	PLATE 녹발생	10	10EA	
	P6	파손	1	A=0.01m ²	
		PLATE 녹발생	4	4EA	
		스토퍼 간섭	1	1EA	
	A1	무수축물탈 균열 (폭 0.3mm미만)	5	L=0.6m	
		받침 밀립	1	1EA	
		PLATE 녹발생	1	1EA	
	A2	무수축물탈 균열 (폭 0.3mm미만)	1	L=0.1m	
	P1	PLATE 녹발생	10	10EA	
	P2	고무재 들뜸	1	1EA	
	P4	재료분리	1	A=0.02m ²	
		PLATE 녹발생	10	10EA	
	P5	무수축물탈 균열 (폭 0.3mm미만)	2	L=0.2m	
		재료분리	1	A=0.04m ²	
		고무재 들뜸	1	1EA	
	P6	PLATE 녹발생	10	10EA	
		스토퍼 간섭	3	3EA	
	P6	PLATE 녹발생	10	10EA	

2) 교량받침 이동량

교대, 교각의 가동단에 대한 이동량 실측 결과는 다음 [표 2.1.8], [표 2.1.9]와 같으며, 변위량 표기방법은 다음 [그림 2.1.1]과 같은 범례를 적용하였다.

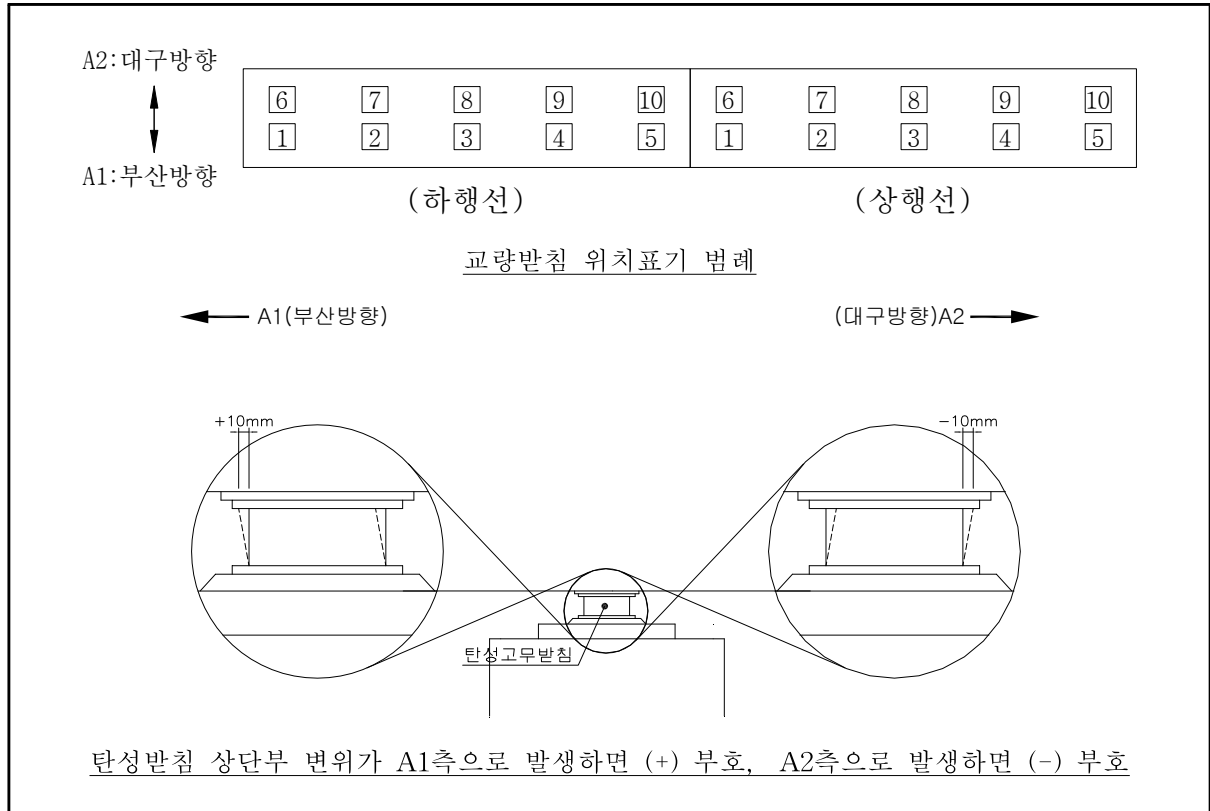

[그림 2.1.9] 교축방향 가동단 이동량 표기범례

[표 2.1.9] 상행선 교량받침 이동량 측정결과(측정일 온도 11℃)

구 분	받침 상단부 변위량(mm)										비 고
	SH1	SH2	SH3	SH4	SH5	SH6	SH7	SH8	SH9	SH10	
A1	+3	+2	+3	0	+3	-	-	-	-	-	
P1	좌우	좌우	F	좌우	좌우	-10	-10	-10	-10	-10	
P2	-5	-5	-5	-5	-8	-3	-3	-3	-3	-10	
P3	좌우	좌우	F	좌우	좌우	-7	-7	-7	-7	-7	
P4	+5	+5	+5	+5	+5	-6	-5	-5	-5	-5	
P5	+5	+5	+5	+5	+5	-3	-3	-3	-3	-3	
P6	좌우	좌우	F	좌우	좌우	-2	-2	-2	-2	-2	
A2	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	

■ F : 교축방향에 대한 고정단(Fix) X : 조사불가 고무층두께=105mm 허용 변위량=73.5mm

[표 2.1.10] 하행선 교량받침 이동량 측정결과(측정일 온도 11℃)

구 분	받침 상단부 변위량(mm)										비 고
	SH1	SH2	SH3	SH4	SH5	SH6	SH7	SH8	SH9	SH10	
A1	밀림	+10	+3	0	+3	-	-	-	-	-	
P1	좌우	좌우	F	좌우	좌우	-8	-8	-8	-8	-8	
P2	+2	+2	+2	+2	+2	-8	-8	-8	-8	-8	
P3	좌우	좌우	F	좌우	좌우	-3	-3	-3	-3	-3	
P4	+7	+7	+7	+7	+7	-7	-7	-7	-7	-7	
P5	+10	+12	+5	+5	+5	-5	-5	-5	-5	-5	
P6	좌우	좌우	F	좌우	좌우	-10	-10	-10	-10	-10	
A2	0	+5	0	0	0	-	-	-	-	-	

■ F : 교축방향에 대한 고정단(Fix) X : 조사불가 고무층두께=105mm 허용변위량=73.5mm

가동받침은 상부구조의 온도변화, 처짐, 콘크리트 건조수축, 활하중에 의한 보의 처짐에 의한 이동량 등에 의해 생기는 이동량에 대해서 여유가 있어야 하나, 본 교량은 이미 가설된 교량이므로 건조수축과 크리프, 활하중에 의한 보의 처짐 등의 영향은 무시하고 온도차이에 의한 영향만을 고려하여 검토하였다.

■ P5 지점에서의 이론적 신축량 산정

- 온도변화는 보통지방으로 가정 : $-5^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C}$
- 가동단 이동량 측정 당시 외기 온도 : 11°C
 - 측정시 보다 온도 하강시 온도변화량 : $11^{\circ}\text{C} - (-5^{\circ}\text{C}) = 16^{\circ}\text{C}$
 - 측정시 보다 온도 상승시 온도변화량 : $35^{\circ}\text{C} - 11^{\circ}\text{C} = 24^{\circ}\text{C}$
- 온도변화시 이론적 신축량
 - 온도 -5°C 하강시 : $\Delta\ell = \alpha \times \Delta T \times \ell = (1.0 \times 10^{-5}) \times 16 \times 60000 = 9.6\text{mm}$
 - 온도 35°C 상승시 : $\Delta\ell = \alpha \times \Delta T \times \ell = (1.0 \times 10^{-5}) \times 24 \times 60000 = 14.4\text{mm}$







여기서, ℓ : 신축틀보 길이 ($30+30=60.0\text{m}$) ΔT : 온도변화량, α : 열팽창계수

P5 지점에 대해 이론적 신축량을 산정한 결과 온도 하강시에는 약 9.6mm가 감소하고 온도 상승시에는 약 14.4mm가 증가하는 것으로 계산되었다. 현재 본 교량의 이동 여유량은 온도 하강시에는 약 75.9mm, 온도 상승시에는 약 47.1mm 정도의 여유량을 확보하고 있는 바, 여유량은 문제가 없는 것으로 판단되나, 일부 구간(하 A2) 탄성받침 밀림 현상이 발생된 바, 지속적인 주의관찰이 필요하다.

2.1.4 기타부재

1) 교면포장

교면포장은 아스콘으로 시공되어 있으며, 기존 손상인 라벨링 및 패임 외, 일부 구간 균열, 라벨링 등이 추가 발생된 것으로 확인되었다. 이는 중차량의 빈번한 통행에 의한 열화현상으로서, 주행성 및 내구성 확보 차원의 적절한 보수가 필요하다.

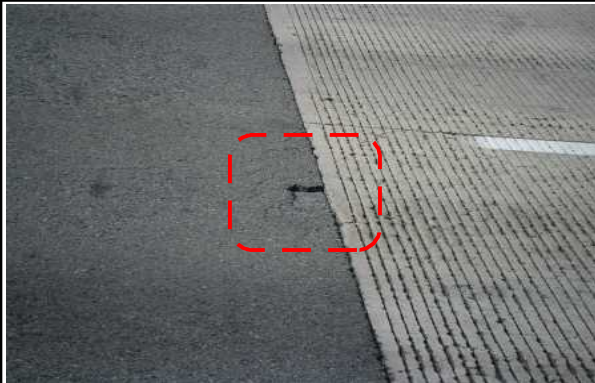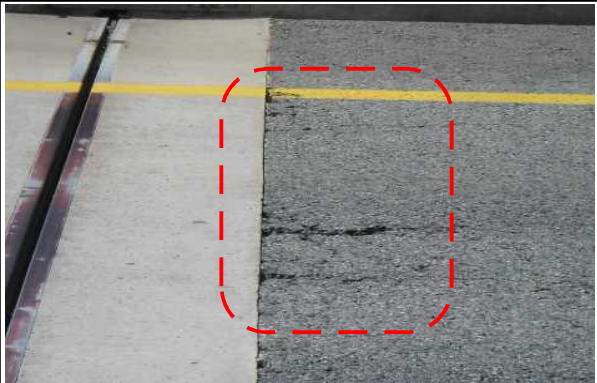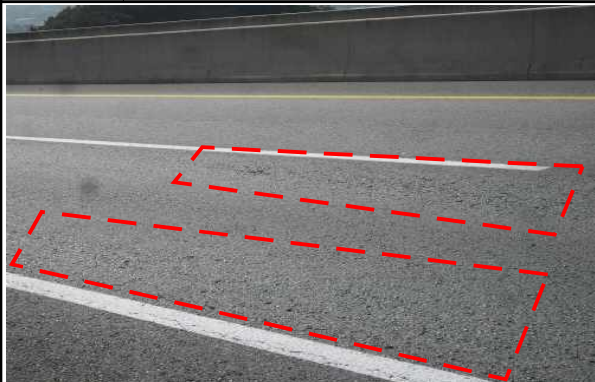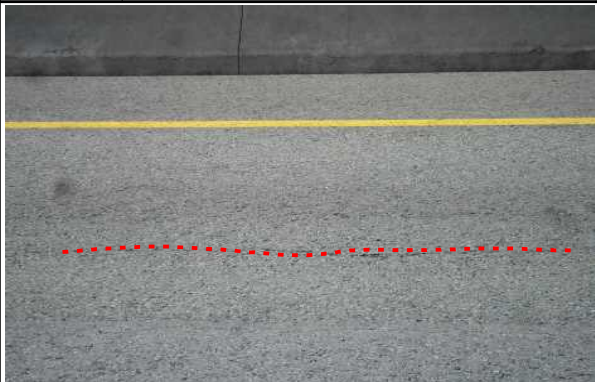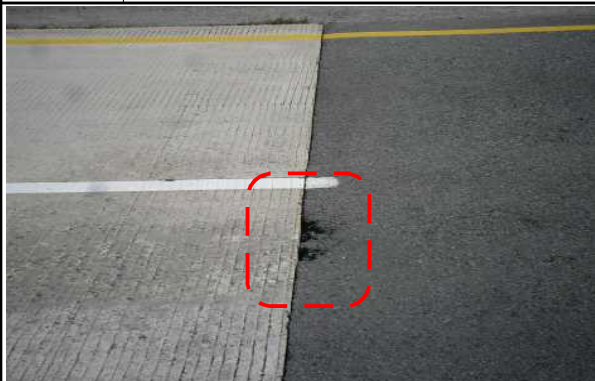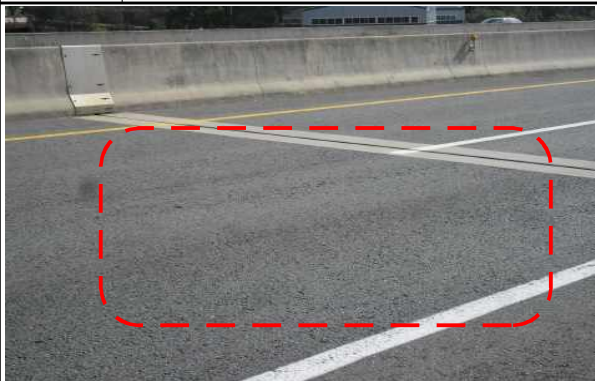			
위 치	상행선 A2측 교량 종점부 교면포장	위 치	상행선 S3 교면포장
현 황	패임	현 황	패임
			
위 치	상행선 S7	위 치	상행선 S3
현 황	교면포장 라벨링	현 황	교면포장 아스콘 균열
			
위 치	하행선 A2측 교량 종점부 교면포장	위 치	하행선 S6 교면포장
현 황	패임	현 황	라벨링


[표 2.1.10] 교면포장 외관상태

구 분		손상 현황	발생개소	수 량	비 고
상행선	S1	라벨링	3	A=2.5m ²	
	S2	라벨링	1	A=4.0m ²	
	S3	라벨링	2	A=1.65m ²	
		아스콘 균열	3	L=75.0m	
		패임	2	A=0.5m ²	
	S4	라벨링	2	A=3.7m ²	
	S5	라벨링	2	A=17.5m ²	
		아스콘 균열	1	L=6.0m	
	S6	라벨링	1	A=6.0m ²	
	S7	라벨링	3	A=8.5m ²	
		패임	1	A=0.01m ²	
	S1	라벨링	2	A=30.0m ²	
		라벨링	2	A=30.0m ²	
		라벨링	1	A=8.0m ²	
		라벨링	1	A=6.0m ²	
	S7	라벨링	1	A=6.0m ²	
		패임	2	A=0.38m ²	

2) 신축이음


① 본체

신축이음장치는 Mono Cell(Exp.J1, Exp.J4)과 Rail Joint(Exp.J2, Exp.J3) 형식으로, 유간 여유량은 확보하고 있으나, 일부 구간 본체 하부 누수로 인한 하부구조 체수 현상이 확인된 바, 내구성 확보 차원의 적절한 보수가 필요하다.

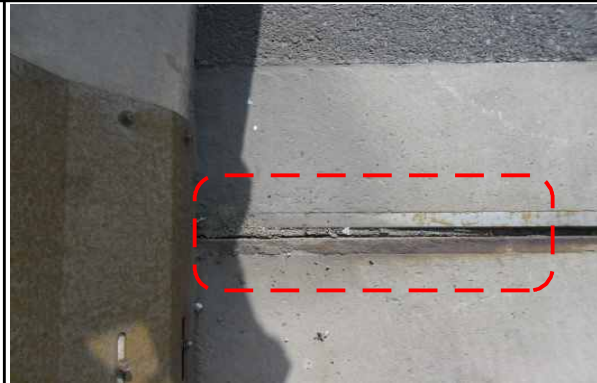			
위 치	상행선 A1 신축이음	위 치	상행선 P5 신축이음
현 황	본체 유간측정(약 52mm)	현 황	본체 이물질퇴적 및 누발생
			
위 치	하행선 A2 신축이음		
현 황	본체 하부 누수(교대 상면 체수)		

② 후타재

후타재 콘크리트의 경우, 추가 발생 손상은 없으나, 콘크리트 전반에 걸쳐 폭 0.1~0.3mm 정도의 균열, 접속부 이격이 발생한 상태인 바, 내구성 확보 차원의 적절한 보수가 필요한 것으로 판단된다.

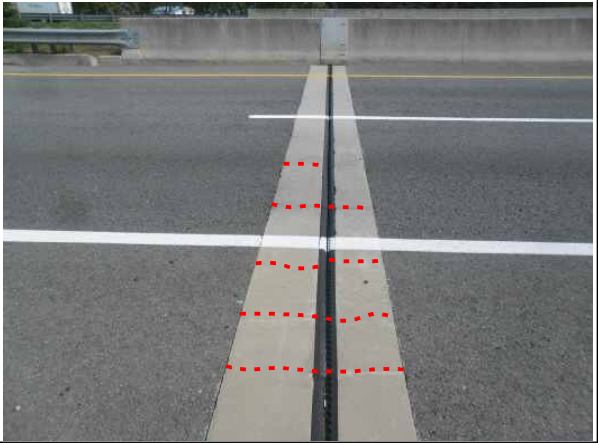			
위 치	상행선 A1 신축이음	위 치	하행선 A2 신축이음
현 황	접속도로 이격	현 황	후타재 균열(폭 0.2~0.3mm)

[표 2.1.11] 신축이음 외관상태

구 분		신축이음 손상현황	발생개소	수 량	비 고
상행선	EJ.1 (A1)	유간 이물질퇴적 후타재 균열 (폭 0.3mm미만) 접속부 이격	1 32 1	L=0.5m L=8.0m L=4.0m	
	EJ.2 (P2)	본체 이물질퇴적 후타재 균열 (폭 0.3mm미만)	1 15	L=0.5m L=7.5m	
	EJ.3 (P5)	본체 이물질퇴적 후타재 균열 (폭 0.3mm미만) 접속부 이격 본체 녹발생	1 13 1 1	L=1.0m L=6.5m L=2.0m A=0.1㎡	
	EJ.4 (A2)	본체 이물질퇴적 후타재 균열 (폭 0.3mm미만) 접속부 이격	1 16 1	L=1.0m L=8.0m L=10.0m	
하행선	EJ.1 (A1)	본체 이물질퇴적 접속부 이격 후타재 균열 (폭 0.3mm이상) 하부 누수	1 1 21 4	L=0.5m L=10.0m L=10.5m 4EA	
	EJ.2 (P2)	본체 이물질퇴적 후타재 균열 (폭 0.3mm미만)	1 12	L=0.5m L=6.0m	
	EJ.3 (P5)	후타재 균열 (폭 0.3mm미만)	17	L=8.5m	
	EJ.4 (A2)	본체 이물질퇴적 후타재 균열 (폭 0.3mm이상) 접속부 이격 하부 누수	1 18 1 1	L=0.5m L=9.0m L=2.0m 1EA	

③ 신축이음 유간검토

[표 2.1.12] 신축이음 측정유간

위 치	신축이음본체 측정유간(mm)		비 고
	상행선	하행선	
J1 (A1)	42	38	No.50
J2 (P2)	25	24	No.80
J3 (P5)	22	45	No.100
J4 (A2)	40	37	No.50

신축이음장치의 신축량 계산은 기본신축량에 신축여유량과 설치여유량을 합하여 계산되어야 하며 기본 신축량은 연중 온도변화, 콘크리트 크리프와 건조수축, 교통하중에 의한 회전을 고려하여 계산을 실시하여야 하나, 본 교량은 준공된 지가 3년 이상 경과하였기 때문에 크리프 및 건조수축에 의한 수축량과 회전에 의한 변위량은 미미하다고 판단되어 온도에 의한 신축량만을 고려하여 검토하였다.

■ P5 지점에서의 이론적 신축량 산정

- 온도변화는 보통지방으로 가정 : $-5^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C}$
- 가동단 이동량 측정 당시 외기 온도 : 11°C
 - 측정시 보다 온도 하강시 온도변화량 : $11^{\circ}\text{C} - (-5^{\circ}\text{C}) = 16^{\circ}\text{C}$
 - 측정시 보다 온도 상승시 온도변화량 : $35^{\circ}\text{C} - 11^{\circ}\text{C} = 24^{\circ}\text{C}$
- 온도변화시 이론적 신축량
 - 온도 -5°C 하강시 : $\Delta\ell = \alpha \times \Delta T \times \ell = (1.0 \times 10^{-5}) \times 16 \times 90000 = 14.4\text{mm}$
 - 온도 35°C 상승시 : $\Delta\ell = \alpha \times \Delta T \times \ell = (1.0 \times 10^{-5}) \times 24 \times 90000 = 21.6\text{mm}$





여기서, ℓ : 신축들보 길이 ($30+30+30=90\text{m}$)

ΔT : 온도변화량, α : 열팽창계수

상행선 P5(Exp.J3) 및 하행선 A1(Exp.J1), A2(Exp.J4) 지점에 대해 이론적 신축량을 산정한 결과, 온도 하강시에는 약 14.4mm가 감소하고 온도 상승시에는 약 21.6mm가 증가하는 것으로 계산되었다. 현재 본 교량의 실측 유간 여유량은 온도 하강시에는 약 40.6mm 정도, 온도 상승시에는 약 0.4mm 정도의 다소 적은 여유량을 확보하고 있는 바, 지속적인 주의관찰 및 유간관리가 필요한 것으로 판단된다.

3) 난간

본 교량의 난간 및 중앙분리대의 경우, 일부 손상에 대한 보수가 실시되었으며 보수부는 양호한 상태이나, 점검 결과, 시공 초기 건조수축, 타설불량 등에 의한 균열(폭 0.1~0.4mm) 및 백태 등 기존 손상 및 콘크리트 국부파손이 추가 발생된 것으로 조사된 바, 내구성 확보 차원의 적절한 보수가 필요하다.

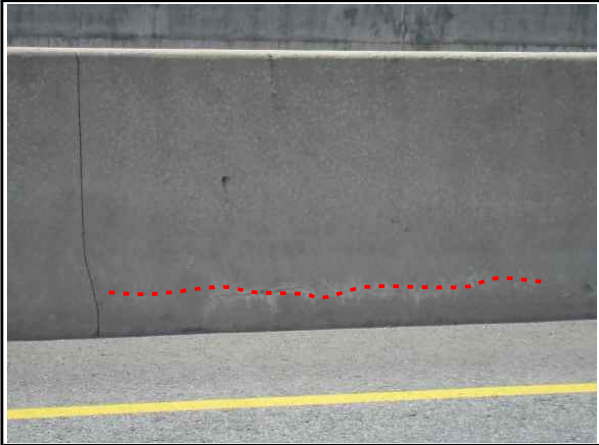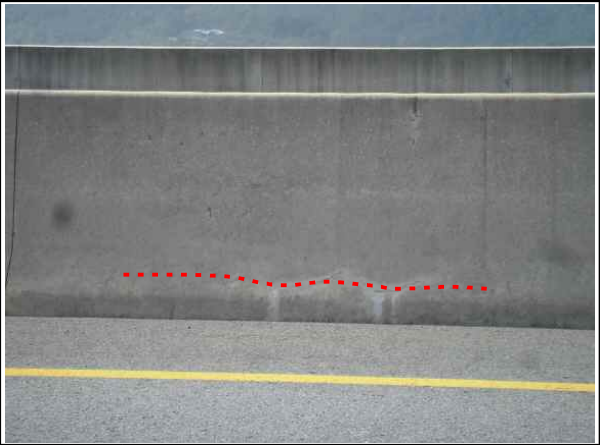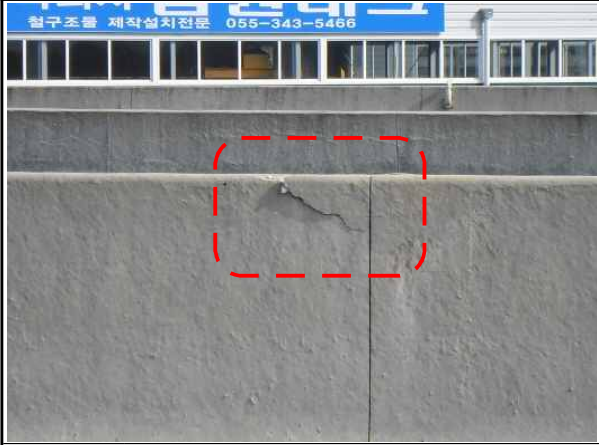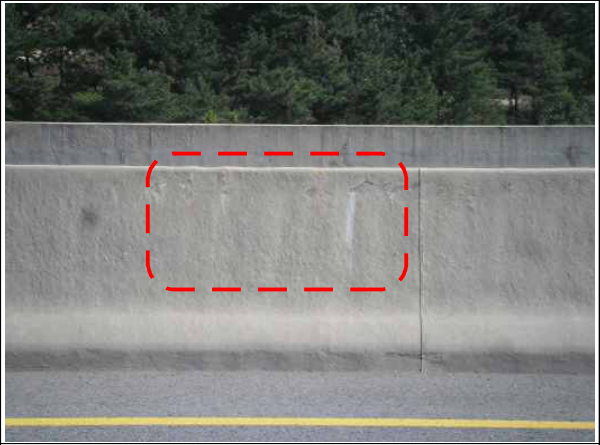			
위 치	상행선 S2 중분대	위 치	상행선 S4 중분대
현 황	수평균열(폭 0.2mm)	현 황	수평균열(폭 0.3mm)
			
위 치	하행선 S2 중분대	위 치	하행선 S4 방호벽
현 황	콘크리트 국부파손	현 황	백태

[표 2.1.13] 난간 외관상태

구 분		손상 현황	발생 개소	수 량	비 고
상 행 선	S1	균열 (폭 0.3mm미만) 백태	1 1	L=1.0m A=0.1m ²	
	S2	균열 (폭 0.3mm미만)	1	L=2.0m	
	S3	균열 (폭 0.3mm미만)	4	L=1.2m	
	S4	균열 (폭 0.3mm이상)	2	L=1.3m	
	S5	균열 (폭 0.3mm이상)	3	L=0.6m	
	S7	균열 (폭 0.3mm미만) 균열 (폭 0.3mm이상)	6 1	L=1.3m L=0.3m	
하 행 선	S1	균열 (폭 0.3mm미만)	1	L=0.5m	
	S3	파손	1	A=0.02m ²	
	S4	균열 (폭 0.3mm미만)	1	L=0.5m	
	S5	균열 (폭 0.3mm이상) 백태	2 2	L=0.6m A=1.24m ²	
	S6	균열 (폭 0.3mm미만) 백태 파손	2 1 1	L=1.0m A=0.25m ² A=0.01m ²	

4) 배수시설

배수시설은 산악형 및 육교형 혼합형태로서, 배수의 기능에 문제는 없으나, 기 발생 손상인 일부 구간 배수관 이음부 누수, 배수구 이물질 퇴적 등에 대해 사용성 확보 차원의 적절한 정비가 필요하다.

			
위 치	상행선	위 치	상행선 S3
현 황	육교형 배수관 전경	현 황	배수구 이물질 퇴적
			
위 치	하행선 S6	위 치	하행선 S6
현 황	배수관 이음부 누수	현 황	배수구 이물질퇴적

[표 2.1.14] 배수시설 외관상태

구 분		손상 현황	발생개소	비 고
상행선	S3	배수구 이물질 퇴적	1	
하행선	S6	배수구 이물질 퇴적 배수관 연결부 누수	1 1	

5) 기타(차수판, 점검계단, 교량점검로, 법면보호블럭 등)

상·하행선 A1, A2 법면 토사유실로 인한 침하, 보호블럭 들뜸 및 밀림, 파손, 차수판 앵커 탈락, 배수로 균열 및 단차 등에 대해 적절한 보수 및 정비가 필요하다.

	
위 치	A1측 법면
현 황	침하 및 밀림, 파손
	
위 치	A2측 법면
현 황	침하 및 밀림, 파손

[표 2.1.15] 기타 외관상태

구 분		기타 손상 현황	발생개소	비고
상행선	A1	법면 침하 및 누수흔적	1	
	A2	법면 침하 및 누수흔적, 이격 차수판 볼트 탈락	1 1	
	P2	차수판 볼트탈락	2	
하행선	A1	법면 이격 및 침하 차수판 볼트, 너트 탈락	1 1	
	A2	법면 이격 및 침하 차수판 볼트, 너트 탈락	1 1	
	P5	차수판 볼트, 너트 탈락	3	

2.1.5 이전 상태와 현 상태 비교

본 교량은 2013년 상반기에 정기점검을 기 시행한 바 있으며, 당시 점검결과와 현 상태를 비교하면 다음과 같다.

이전 상태(2013년 상반기)	현 상태(2013년 하반기)
■ 바닥판: 폭 0.1~0.2mm균열, 표면균열, 누수 흔적, 들뜸, 재료분리 ■ 주형: 지점부 하면 들뜸, 조류 배설물 퇴적, 인양홀 주위 국부파손, 미세균열(폭 0.1mm 이하) ■ 가로보: 콘크리트 들뜸 ■ 교대: 체수 및 누수흔적, 보수부 재균열, 균열(폭 0.1~0.2mm) ■ 교각: 균열(폭 0.1~0.3mm), 국부파손, 표면 균열, 이물질 퇴적 ■ 교량받침: 탄성받침 밀림, Plate 녹발생, 받침콘크리트 및 무수축물탈 폭 0.1mm 균열, 스토퍼 상호간섭, 국부파손, 재료분리 ■ 교면포장: 라벨링, 패임, 균열 ■ 신축이음: 본체 이물질퇴적, 후타재 균열(폭 0.1~0.3mm), 접속부 이격, 하부누수 ■ 난간: 균열(폭 0.1~0.4mm), 백태 ■ 배수시설: 이음부 누수, 배수구 이물질퇴적 ■ 기타: 법면 침하 및 밀림, 파손, 차수판 앵커 탈락	■ 바닥판: <u>일부 균열 보수, 일부 구간 균열(폭 0.2mm) 추가 발생</u> ■ 주형: 일부 들뜸, 국부파손 보수, 미세균열(폭 0.1mm이하) 추가 발생 ■ 가로보: <u>콘크리트 들뜸 추가 발생</u> ■ 교대: <u>균열(폭 0.1mm), 누수흔적 추가 발생, 일부 균열 보수</u> ■ 교각: <u>일부 손상 보수, 일부 구간 균열(폭 0.1~0.2mm), 백태, 표면균열 추가 발생</u> ■ 교량받침: <u>무수축물탈 균열(폭 0.1mm), Plate 녹 추가 발생</u> ■ 교면포장: 일부 라벨링 보수, 일부 구간 균열 및 라벨링 추가 발생 ■ 신축이음: <u>본체 유간여유량 다소 적음(상P5)</u> ■ 난간: <u>일부 균열 및 백태 보수</u> ■ 배수시설: 추가 발생 손상 없음 ■ 기타: 추가 발생 손상 없음
전회차 점검 결과와 비교시, 구조물 본체 손상의 진전은 미미하나, 일부 구간 탄성받침 밀림(하 A2) 및 신축이음 유간 여유량이 다소 적게 확보된 구간(상P5)에 대해 지속적인 주의관찰이 필요한 것으로 판단된다.	

2.2 내구성조사 결과

콘크리트 품질상태를 확인하기 위하여 콘크리트 강도조사 및 탄산화시험 등을 수행하였으며, 그 결과는 다음과 같다.

2.2.1 강도 측정

콘크리트 강도는 본 보고서 제1편 3장에서 제시한 공식을 적용하였으며, 반발경도법에 의한 콘크리트 강도측정 결과, 상부구조 주형의 강도는 41.5~43.9MPa, 하부구조 교대 및 교각은 24.7~27.7MPa 로 측정되어 설계기준강도를 상회하고 있다.

■ 설계기준강도 : P.S.C 주형 ⇒ 40 MPa, 교대 및 교각⇒24 MPa

[표 2.2.1] 상행선 강도조사 결과

구분	측정 NO.	구조 요소	측정 위치	R _{aver}	추정압축강도(MPa)			비고
					구조물 진단학회	과학 기술부	평 균	
상부 구조	1	주 형	S1-G1	56.55	49.4	34.7	42.1	
	2	주 형	S2-G3	57.25	50.1	35.3	42.7	
	3	주 형	S3-G2	57.15	50.0	35.2	42.6	
	4	주 형	S4-G5	58.35	51.0	36.2	43.6	
	5	주 형	S5-G4	57.60	50.4	35.6	43.0	
구분	측정 NO.	구조 요소	측정 위치	R _{aver}	추정압축강도(MPa)			비고
					동경도 시험소	재료학회	평 균	
하부 구조	6	교 대	A1	48.80	23.8	28.4	26.1	
	7	교 각	P1	47.65	23.1	27.4	25.3	
	8	교 각	P4	46.90	22.6	26.8	24.7	
	9	교 각	P6	48.50	23.6	28.1	25.9	
	10	교 대	A2	47.95	23.3	27.7	25.5	

[표 2.2.2] 하행선 강도조사 결과

구분	측정 NO.	구조 요소	측정 위치	R _{aver}	추정압축강도(MPa)			비고
					구조물 진단학회	과학 기술부	평 균	
상부 구조	1	주 형	S3-G1	55.90	48.9	34.2	41.5	
	2	주 형	S4-G3	57.50	50.3	35.5	42.9	
	3	주 형	S5-G2	56.55	49.4	34.7	42.1	
	4	주 형	S6-G5	57.65	50.4	35.6	43.0	
	5	주 형	S7-G4	58.75	51.4	36.5	43.9	
구분	측정 NO.	구조 요소	측정 위치	R _{aver}	추정압축강도(MPa)			비고
					동경도 시험소	재료학회	평 균	
하부 구조	6	교 대	A1	47.35	22.9	27.2	25.0	
	7	교 각	P1	47.85	23.2	27.6	25.4	
	8	교 각	P4	48.75	23.8	28.3	26.1	
	9	교 각	P6	48.45	23.6	28.1	25.8	
	10	교 대	A2	50.95	25.2	30.1	27.7	

2.2.2 탄산화 측정

탄산화 측정 결과, 실측 깊이는 최대 1.8cm로서 탄산화에 의한 철근의 부식 등 내구성저하의 우려는 없는 것으로 나타났다.

[표 2.2.3] 상행선 중성화시험 분석결과

측정 NO.	구조 요소	측정위치	공용 년수	탄산화깊이 (cm)	피복두께 (cm)	탄산화잔여 깊이(cm)	손상 등급
1	주형	S1-G1	8	0.6	4.0	3.4	a
2	주형	S2-G3	8	0.7	4.0	3.3	a
3	주형	S3-G2	8	0.6	4.0	3.4	a
4	교 대	A1	8	1.6	10.0	8.4	a
5	교 대	A2	8	1.3	10.0	8.7	a
6	교 각	P6	8	1.8	10.0	8.2	a

[표 2.2.4] 하행선 중성화시험 분석결과

측정 NO.	구조 요소	측정위치	공용 년수	탄산화깊이 (cm)	피복두께 (cm)	탄산화잔여 깊이(cm)	손상 등급
1	주형	S5-G2	8	0.5	4.0	3.5	a
2	주형	S6-G5	8	0.6	4.0	3.4	a
3	주형	S7-G4	8	0.8	4.0	3.2	a
4	교 대	A2	8	1.7	10.0	8.3	a
5	교 각	P4	8	1.5	10.0	8.5	a
6	교 각	P6	8	1.4	10.0	8.6	a

제 3 장 상태평가 및 안전등급산정

교량의 상태평가는 교량 상태평가 등급 산정 프로그램(국토해양부, 한국시설안전공단 2009.03)을 활용하였으며, 외관조사 결과 확인된 바닥판, 거더, 가로보, 교면포장, 배수시설, 난간, 하부구조, 교량받침, 신축이음 등의 개별부재에 대한 상태평가 및 중성화에 대한 상태평가를 실시하여 후술되는 경간별, 지점별 상태등급 산정을 위한 기초자료로 활용하였으며, 개별부재의 등급산정표는 부록편에 수록하였다.

3.1 상행선 상태평가

3.1.1 상태등급 산정

[표 3.1.1] 상태평가 등급산정

부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
1[1]	PSC I형교	a	a	a	b	a	a	b	a	b	Q	a	a	-	-
1[2]	PSC I형교	b	b	b	b	a	b	-	b	b	Q	a	a	-	-
1[3]	PSC I형교	b	b	a	b	b	a	b	b	b	Q	a	a	-	-
1[4]	PSC I형교	a	b	b	b	a	c	-	b	a	Q	a	a	-	-
1[5]	PSC I형교	a	b	b	b	a	c	-	b	b	Q	a	a	-	-
1[6]	PSC I형교	a	b	b	b	a	a	b	b	b	Q	a	a	-	-
1[7]	PSC I형교	a	b	b	b	a	c	-	b	b	Q	a	a	-	-
1[8]	PSC I형교	-	-	-	-	-	-	b	a	b	Q	a	a	-	-
평균		0.129	0.186	0.171	0.200	0.114	0.243	0.200	0.175	0.188	-	0.100	0.100	-	-
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.023	0.037	0.009	0.014	0.003	0.005	0.018	0.016	0.038	-	0.004	0.003	-	-
1. 환산결합도 점수 =														0.169	
2. 상태평가 결과 =														B	

3.1.2 상태평가 결과

[표 3.1.2] 결함도 점수 범위에 따른 기준

기준	A	B	C	D	E
등급범위	$0 \leq x < 0.13$	$0.13 \leq x < 0.26$	$0.26 \leq x < 0.49$	$0.49 \leq x < 0.79$	$0.79 \leq x$

“안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010)”에 의한 상태등급 산정결과 결함도 점수가 0.169로 산정되어 상태등급은 “B등급”으로 평가되었다.

3.2 하행선 상태평가

3.2.1 상태등급 산정

[표 3.2.1] 상태평가 등급산정

부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
1[1]	PSC I형교	a	a	a	b	a	c	c	b	b	Q	a	a	-	-
1[2]	PSC I형교	b	b	b	b	a	b	-	b	b	Q	a	a	-	-
1[3]	PSC I형교	a	a	a	b	a	b	b	b	c	Q	a	a	-	-
1[4]	PSC I형교	a	b	b	b	a	c	-	b	b	Q	a	a	-	-
1[5]	PSC I형교	b	b	b	a	a	b	-	b	b	Q	a	a	-	-
1[6]	PSC I형교	b	b	a	b	c	b	b	b	b	Q	a	a	-	-
1[7]	PSC I형교	b	b	b	b	a	b	-	b	b	Q	a	a	-	-
1[8]	PSC I형교	-	-	-	-	-	-	c	b	b	Q	a	a	-	-
평균		0.157	0.171	0.157	0.186	0.143	0.257	0.300	0.200	0.225	-	0.100	0.100	-	-
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3	-	-
(평균X가중치)/가중치합		0.028	0.034	0.008	0.013	0.004	0.005	0.027	0.018	0.045	-	0.004	0.003	-	-
1. 환산결합도 점수 =														0.190	
2. 상태평가 결과 =														B	

3.2.2 상태평가 결과

[표 3.2.2] 결합도 점수 범위에 따른 기준

기준	A	B	C	D	E
등급범위	$0 \leq x < 0.13$	$0.13 \leq x < 0.26$	$0.26 \leq x < 0.49$	$0.49 \leq x < 0.79$	$0.79 \leq x$

“안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010)”에 의한 상태등급 산정결과 결합도 점수가 0.190으로 산정되어 상태등급은 “B등급”으로 평가되었다.

제 4 장 종 합 결 론

4.1 점검결과 요약

[표 4.1.1] 점검결과 요약

구 분			점 검 결 과
외 관 조 사	상 부 구 조	바 닥 판	▪ 균열(폭0.3mm미만), 표면균열, 재료분리
		주 형	▪ 균열(폭0.3mm미만) ▪ 콘크리트 파손, 들뜸, 이물질퇴적
		가 로 보	▪ 콘크리트 들뜸
	하 부 구 조	교 대	▪ 균열(폭0.3mm미만) ▪ 누수흔적, 채수
		교 각	▪ 균열(폭0.1~0.3mm) ▪ 콘크리트 파손, 백태, 표면균열
	교량받침		▪ 무수축몰탈 및 받침콘크리트 균열(폭0.3mm미만), 파손, 재료분리 ▪ 탄성받침 밀림, Plate 녹발생 및 들뜸, 스톱퍼 간섭
	기 타 부 재	교면포장	▪ 아스콘 균열, 라벨링, 패임
		신축이음	▪ 본체 : 이물질퇴적, 하부 누수, 유간여유량 다소 적음(P5) ▪ 후타재 : 균열(폭0.1~0.3mm), 접속부 이격
		난 간	▪ 균열(폭0.1~0.4mm) ▪ 콘크리트 파손, 백태
		배수시설	▪ 배수관 막힘, 배수관 이음부 누수
	부속시설		▪ 차수판 볼트 탈락, 배수로 균열 ▪ 보호법면 침하, 보호블럭 들뜸 및 밀림
비 파 괴 시 험	콘크리트 강 도		▪ 주형 : 41.5~43.9 Mpa (설계강도 40 Mpa) ▪ 교대 및 교각 : 24.7~27.7 Mpa (설계강도 24 Mpa)
		평 가	각 부재별 설계기준강도를 모두 상회하고 있는 바, 콘크리트 강도는 양호한 수준임.
	콘크리트 탄 산 화		▪ 주형 : 5.0~8.0mm (피복 40mm) ▪ 교대 및 교각 : 13.0~18.0mm (피복 100mm)
		평 가	현재의 탄산화 정도가 구조물의 내구성에 미치는 영향은 거의 없는 것으로 나타남
상태 평가 결과	환산결함도 점수		▪ 상행선 0.169 ▷ 「B」 등급 · 하행선 0.190 ▷ 「B」 등급

4.2 결 언

2013년 하반기 정밀점검 결과, 전반적인 안양3교의 상태는 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인 “B” 등급의 상태로서, 일부 기존 손상에 대한 보수가 실시된 것으로 조사되었다.

외관조사 결과, 주된 손상은 바닥판하면 균열(폭 0.1~0.2mm), 가로보 하면 들뜸, 교대 및 교각 균열(폭 0.1~0.2mm), 탄성받침 밀림 및 녹발생, 스토퍼 상호간섭, 교면포장 라벨링 및 균열, 신축이음 하부 누수 등이며, 일부 구간 균열, 들뜸, Plate 녹, 라벨링 등의 추가 손상이 발생된 것으로 조사되었다. 상기 손상은 대부분 공용중 일반적으로 발생 가능한 손상들이나, 내구성 확보 차원의 적절한 보수가 필요하며, 특히, 공용중 중점적인 관리가 필요한 현황으로서, 일부 구간(하 A2측) 탄성받침 밀림 및 온도 상승에 따른 신축이음 유간여유량이 약 0.4mm 정도로 다소 적은 여유량을 확보하고 있는 구간(상P5)에 대해 적절한 조치 및 지속적인 주의관찰이 필요한 것으로 판단된다.

제 5 장 보수 및 유지관리 방안

5.1 보수 방안

안양3교는 2006년에 준공된 교량연장 210m, 총폭 20.4m의 프리스트레스트 콘크리트 거더 교량으로 경남 김해시 생림면 안양리에 위치하며, 최대 경간장 30m의 2종 시설물이다.

본 과업에서는 외관조사 및 내구성 조사 결과와 이전 점검이력 등을 검토하여 결함 및 손상에 대한 원인을 검토하고 그 결과를 활용하여 교량의 안전성과 건전성을 유지하기 위한 보수방안을 제안하고자 한다.

이러한 보수방법의 기본방향은 장기적으로 설계 내하력을 유지시키고 내구성 저하를 방지하는데 그 목적이 있으며

- 1) 결함 및 손상에 대한 원인에 따른 보수방법
- 2) 콘크리트 및 철근의 내구성 확보차원의 보수
- 3) 외관상태의 결함에 대한 보수
- 4) 시설물의 유지관리 차원의 보수에 대한 방법을 제시하는데 있다.

주요손상 및 결함에 따른 보수방안은 각 부재별로 일람표를 작성 제시하였고 외관조사망도에 각 결함 및 손상을 표기하여 제시하였다.

또한, 구조물에 대한 보수는 손상현황의 영향정도, 구조물의 중요도, 사용 환경조건 및 경제성 등에 의해서 보수의 수준을 정한다.

통상 보수는 구조물에 작용한 위해요인에 의해 발생한 구조물의 손상을 치유하는 것을 말하며, 보수를 위해서는 현장조사 결과와 상태평가 결과 등을 정밀검토한 후에 보수의 필요성, 공법 및 그 수준을 정한다.

[표 5.1.1] 상행선 손상현황에 대한 보수 일람표

구분		손상 현황		단위	합계	보수공법	비 고
상 부 구 조	바 닥 판	균열	0.3mm미만	m (개소)	2.7 (2)	표면처리	
		표면균열		m ² (개소)	6.0 (1)	표면처리	
	주형 외부	균열	0.3mm미만	m (개소)	1.3 (2)	표면처리	
		이물질퇴적		m ² (개소)	0.12 (3)	정비	
		파손		m ² (개소)	0.32 (24)	단면보수	
		들뜸		m ² (개소)	0.2 (14)	단면보수	
	가로보	들뜸		m ² (개소)	6.95 (34)	단면보수	
하 부 구 조	교대, 교각	균열	0.3mm미만	m (개소)	34.7 (67)	표면처리	
			0.3mm이상	m (개소)	5.0 (5)	표면처리	
		표면균열		m ² (개소)	5.44 (3)	표면처리	
		콘크리트 파손		m ² (개소)	0.04 (3)	단면보수	
		누수흔적		m ² (개소)	4.59 (8)	표면처리	
		체수		m ² (개소)	17.25 (12)	주의관찰	
		이물질퇴적		m ² (개소)	4.06 (4)	정비	
		백태		m ² (개소)	0.45 (1)	표면처리	
교량받침		물탈 균열	0.3mm미만	m (개소)	0.3 (3)	표면처리	
		받침 균열	0.3mm미만	m (개소)	0.6 (3)	표면처리	
		파손		m ² (개소)	0.01 (1)	단면보수	
		재료분리		m ² (개소)	2.06 (4)	단면보수	
		Plate 녹발생		개소	45	도장보수	
		스토퍼 간섭		개소	5	주의관찰	

[표 5.1.1] 상행선 손상현황에 대한 보수 일람표-계속

구분			손상 현황		단위	합계	보수공법	비 고
기 타 부 재	교면포장		라벨링		m ² (개소)	43.85 (14)	주의관찰	
			아스콘 균열		m (개소)	81.0 (4)	아스콘 팻칭	
			패임		m ² (개소)	0.51 (3)	아스콘 팻칭	
	배수시설		배수구 막힘		개소	1	정비	
	난간		균열	0.3mm미만	m (개소)	5.5 (12)	표면처리	
				0.3mm이상	m (개소)	2.2 (6)	수지주입	
			백태		m ² (개소)	0.1(1)	표면처리	
	신축 이음	후타재	균열	0.3mm미만	m (개소)	30.0 (76)	표면처리	
			접속부 이격		m (개소)	16.0 (3)	주의관찰	
		본체	이물질 퇴적		m (개소)	3.0 (4)	정 비	
			녹발생		m ² (개소)	0.1 (1)	도장보수	
	부속 시설			범면 이격		개소	1	정비
범면 침하				개소	2	정비		
범면 누수흔적				개소	2	주의관찰		
점검로 미설치				개소	6	정비		
간격재 미제거				개소	4	정비		
차수판 볼트 탈락				개소	2	정비		

[표 5.1.2] 하행선 손상현황에 대한 보수 일람표

구분		손상 현황		단위	합계	보수공법	비 고
상 부 구 조	바 닥 판	균열	0.3mm미만	m (개소)	27.0 (5)	표면처리	
		재료분리		m ² (개소)	0.1 (1)	단면보수	
		표면균열		m ² (개소)	0.5 (1)	표면처리	
	주형 외부	균열	0.3mm미만	m (개소)	21.8 (19)	표면처리	
		파손		m ² (개소)	0.11 (9)	단면보수	
		들뜸		m ² (개소)	0.11 (6)	단면보수	
		이물질퇴적		m ² (개소)	0.04 (1)	정비	
	가로보	들뜸		m ² (개소)	2.19 (12)	단면보수	
하 부 구 조	교대, 교각	균열	0.3mm미만	m (개소)	35.6 (47)	표면처리	
			0.3mm이상	m (개소)	1.2 (1)	수지주입	
		파손		m ² (개소)	0.06 (2)	단면보수	
		들뜸		m ² (개소)	0.04 (1)	단면보수	
		백태		m ² (개소)	0.8 (3)	표면처리	
		누수흔적		m ² (개소)	5.2 (5)	표면처리	
		체수		m ² (개소)	6.55 (8)	주의관찰	
		표면균열		m (개소)	4.0 (3)	표면처리	
		이물질퇴적		m ² (개소)	1.41 (2)	정비	
	교량받침	몰탈 균열	0.3mm 미만	m (개소)	0.9 (8)	표면처리	
		고무재 들뜸		개소	2	주의관찰	
		받침 밀림		개소	1	주의관찰	
		Plate 녹발생		개소	41	도장보수	
		스토퍼 간섭		개소	3	주의관찰	
		재료분리		m ² (개소)	0.06 (2)	단면보수	

[표 5.1.2] 하행선 손상현황에 대한 보수 일람표-계속

구분			손상 현황		단위	합계	보수공법	비 고
기 타 부 재	교면포장		라벨링		m ² (개소)	74.0 (6)	주의관찰	
			패임		m ² (개소)	0.38 (2)	아스콘 팻칭	
	배수시설		배수관 연결부 누수		개소	1	정비	
	난간		균열	0.3mm미만	m (개소)	2.0 (4)	표면처리	
				0.3mm이상	m (개소)	0.6 (2)	수지주입	
			백태		m ² (개소)	1.49 (3)	표면처리	
			파손		m ² (개소)	0.03 (2)	단면보수	
	신축 이음	후타재	균열	0.3mm미만	m (개소)	14.5 (29)	표면처리	
				0.3mm이상	m (개소)	19.5 (39)	수지주입	
			접속부 이격		m ² (개소)	12.0 (2)	주의관찰	
		본체	이물질퇴적		m (개소)	1.5 (3)	정 비	
			하부 누수		개소	5	주의관찰	
부속 시설			차수관 볼트, 너트 탈락		개소	5	정비	
			법면 이격 및 침하		개소	2	정비	
			점검로 미설치		개소	6	정비	
			간격재 미제거		개소	2	정비	

5.2 유지관리 방안

대상구조물에 대한 정밀점검 결과에 따라 본 절에서는 향후 유지관리시 교량의 안전성, 사용성 및 내구성 차원에서 중점적으로 관찰하고 유의하여 수행하여야 할 중점 유지관리 항목을 설정하여 제시하였다. 이러한 항목들은 결함의 진전여부 및 재발생 여부를 주기적으로 관찰함으로써 향후 더 크게 발전할 가능성이 있는 결함부위에 대한 원인을 분석하여 사전에 예방하고자 하는 중점적인 유지관리 항목을 제시하였다.

[표 5.2.1] 점검 및 진단시 구조부재별 중점 유지관리 항목

구 분	결함 내용	유지관리 항목	비 고
교면포장	◦ 라벨링, 패임, 균열	· 보수부의 추가적인 손상여부 · 차량주행성 저하 여부	육안조사
콘크리트 난간	◦ 콘크리트 방호벽 균열 ◦ 백태	· 결함 발생 및 진전 여부	육안조사
배수시설	◦ 배수관 이음부 누수 ◦ 배수구 이물질 퇴적	· 하부구조 열화발생여부 · 주기적인 정비	육안조사
신축이음	◦ 유간 여유량 다소 적음 ◦ 본체 하부 누수 ◦ 후타재 균열	· 여유량 확보 · 하부구조 열화발생여부 · 손상부 진전여부	육안조사 실측조사
바닥판	◦ 균열, 콘크리트 들뜸 ◦ 누수 및 백태	· 손상부 진전여부	육안조사
P.S.C 주형	◦ 균열, 국부파손 ◦ 가로보 콘크리트 들뜸	· 손상부 진전여부	육안조사
교량받침	◦ 무수축물탈 및 받침균열 ◦ 탄성받침 밀림 ◦ 스톱퍼 상호간섭	· 균열부 진전여부 · 이동여유량 검토 · 이상유무 확인	육안조사 실측조사
교대 및 교각	◦ 균열 ◦ 콘크리트 들뜸 및 탈락	· 균열부의 손상진전 유무 · 손상부 진전여부	육안조사
기타	◦ 보호법면 하부 1,2단 변형	· 손상의 진전여부 · 손상부위의 토사 발생 및 침하 여부	육안조사