

제 3장 현장조사 및 시험

3.1 외관조사 개요

3.2 외관조사(대구)

3.3 외관조사(부산)

3.4 콘크리트 내구성조사

3.5 강재 내구성조사

제 3장 현장조사 및 시험

3.1 개 요

청도천1교(대구,부산)는 경상북도 청도군 청도읍 유흥리(부산기점 55.1km)에 위치하고 있으며, 2006년도에 준공되어 약 10년의 공용기간이 경과하고 있으며, 국도55호선 및 청도천을 횡단하고 있는 1종 시설물이다.

청도천1교의 연장은 580.0m(40+3@50.0+4@50.0+3@50+40m)이며, 상부구조는 4경간 및 3경간이 연속되어 시공된 Steel Box Girder 형식이며, 하부구조의 교대는 역T형, 교각은 T형이며, 기초는 강관파일기초 및 직접기초, 우물통기초로 시공되어 있다.

본 시설물에 대한 외관조사는 대상교량의 물리적, 기능적 결함을 발견하고 안전성을 판단함을 목적으로 교량부재 전체에 대하여 가능한 한 근접한 상태에서 육안조사를 실시함을 원칙으로 하였다. 따라서, 사전 현장답사를 통해 주변 여건을 파악하여 현장 접근에 필요한 접근방법 및 장비 동원과 그에 따른 일정계획을 수립하고, 기초자료의 수집 및 분석을 통한 주요 손상을 파악하는 등의 사전검토를 통하여 주요 손상을 파악한 후 『안전점검 및 정밀안전진단 세부지침-교량편(2010.12, 국토교통부/한국시설안전공단)』의 실시요령에 따라 시설물에 내재되어 있는 위험요인이나 시설물의 기능 및 성능 저하, 상태 등을 신속·정확하게 검사·평가하는 데 주안점을 두고 외관조사 방향을 결정하였다.

본 교량의 외관조사시에는 고소작업차, 굴절차 및 점검로를 이용하여 구조물에 최대한 근접한 상태에서 외관조사를 실시하였다.

본 장에서는 외관조사 결과 확인된 결함과 손상 상태에 대하여 교량의 구성 부재별로 사진을 첨부하여 설명하고 발생 원인을 분석하여 보수·보강 및 유지관리 방안을 마련하는 데 참고할 수 있도록 하였으며, 전체 부재에 대한 외관조사망도를 작성하여 향후 교량의 점검 및 유지관리시 효율적으로 활용할 수 있도록 하였다.

【표 3.1.1】 부재별 조사항목

구 분		조 사 항 목	비 고
상부 구조	바닥판	- 콘크리트 균열, 철근부식, 철근노출, 박락, 파손, 재료분리 - 누수, 백태, 표면오염	
	강재 거더	- 균열, 파손, 변형 - 연결부 부식, 이완, 이상음, 볼트 파손 - 표면상태 오염, 부식, 가로보 연결불량 - 강박스 거더 내부로의 우수 유입	
하부 구조	교대	- 콘크리트 균열, 철근부식, 철근노출, 누수, 백태, 박락, 파손, 재료분리 - 교대의 이동 및 회전 유무 - 거더 또는 바닥판과 협착 유무	
	교각	콘크리트 균열, 철근부식, 철근노출, 박락, 파손, 재료분리	
	기초	세굴, 침하, 파손, 침식	
교면포장		균열, 요철, 단차, 포트홀, 물고임(체수)	
배수시설		파손, 배수관 길이 부족, 배수관 주변 및 연결부 누수, 배수구 위치불량	
연석 및 난간		균열, 철근부식, 철근노출, 박락, 파손, 백태	
교량 받침	강재 받침	균열, 부식, 변형, 파손	
	기타	유간 부족, 편기, 수평불량, 가동불량, 교량받침 설치오류, 앵커볼트 파손	
신축이음		- 본체의 파손, 부식, 누수, 이상음 및 진동, 유간 부족 - 후타재의 균열, 파손, 단차 - 후타재와 포장면 사이 이격	



고소작업차를 이용한 조사



굴절차를 이용한 조사

【사진 3.1.1】 근접 육안조사

3.2 외관조사 결과(대구)

3.2.1 상부구조

가. 바닥판

1) 부재의 개요

- 청도천1교(대구)의 바닥판은 철근콘크리트 구조로 시공되어 있고, 좌·우측 캔틸레버부 하면에는 외부로부터의 우수유입을 방지하기 위해 물끊기홈이 전 구간에 설치되어 있다.
- 바닥판의 외관조사는 고소작업차 및 굴절차를 이용하여 근접조사를 시행하였다.



【사진 3.2.1】 바닥판 전경(대구)

2) 외관조사 결과

- 바닥판 하면에 대한 외관조사 결과, 거더와 거더사이에서 망상균열과 폭 0.3mm 미만의 횡방향균열, 균열부 백태와 캔틸레버부에서 백태, 균열, 균열부 백태 등이 일부 조사되었다.
- 바닥판 하면에서 발생한 균열 및 망상균열은 바닥판의 건조수축이 구속되어 발생한 비구조적인 손상으로 판단되며, 손상의 진전은 없는 것으로 확인되었다.
- 단부파손은 신축이음 시공 시 발생한 것으로 판단되며, 내구성 확보를 위한 적정보수가 바람직 할 것으로 판단된다.

【표 3.2.1】 바닥판 외관조사 결과(대구)

구 분	균열(m/개소)	균열부백태 (㎡/개소)	망상균열 (㎡/개소)	단부파손 (㎡/개소)	백태 (㎡/개소)
	(0.3mm미만)				
S1	1.1/1	-	4.00/3	-	0.11/3
S2	5.1/9	3.4/8	8.00/2	-	0.18/7
S3	4.0/2	10.3/11	1.00/1	-	0.29/4
S4	6.3/5	0.4/1	-	-	-
S5	4.0/2	1.0/1	-	-	-
S6	5.6/4	3.8/6	-	-	-
S7	1.4/1	1.0/2	-	-	0.33/4
S8	3.6/2	-	-	0.32/2	-
S9	-	1.2/1	-	-	-
S10	-	-	-	-	-
S11	-	-	-	-	-
S12	-	-	-	-	-
합 계	31.1/26	21.1/80	13.00/4	0.32/2	0.91/18



【사진 3.2.2】 바닥판 손상현황(대구)

3) 기 점검(2013년) 결과와 비교

- 바닥판하면 균열과 백태에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상 진전여부를 검토한 결과, 기 점검 이후에 정밀조사에 의해 균열과 백태가 다소 증가한 것으로 조사되었다.

【표 3.2.2】 바닥판 하면 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
균열(0.3mm미만)(m)	8.7	31.1	
백태(m ²)	0.34	0.91	



【그림 3.2.1】 바닥판 하면 기 점검 결과 비교(대구)

4) 검토의견

- 균열 및 망상균열은 구조적인 안전성의 문제는 없는 상태로서, 거더의 구속에 의한 횡방향의 건조수축 균열로 판단된다. 일부 열화부 및 균열부 우수접촉에 의한 백태가 국부적으로 관찰되는 상태로서, 내구성 저하방지를 위한 표면처리 및 지속적인 관찰이 필요할 것으로 판단된다.
- 파손은 신축이음 단부측에서 관찰되며, 신축이음 시공당시 외부충격에 의해 발생한 것으로 판단된다. 따라서 파손부 내구성 저하방지를 위한 단면보수 실시가 적절할 것으로 판단된다.

나. 강박스 거더

1) 부재의 개요

- 청도천1교(대구)의 거더는 2.6m(B)×2.4m(H)×2열의 Steel Box Girder가 4경간 및 3경간 연속으로 시공되어 있으며, 각 경간의 거더 시·종점부에는 점검구가 설치되어 있다.
- 거더 외부는 굴절차를 이용하였으며, 거더 내부는 도보를 이용하여 근접조사를 시행하였다.
- 외관조사시에는 붕괴유발부재(F.C.M)에 대해 보다 정밀한 점검을 실시하였으며, 특히, 피로균열 발생 부재, 부식에 의한 단면감소, 구조적인 변형 여부, 도장손상 등 안전성, 내구성 및 사용성에 영향을 미치는 결함에 대하여 조사를 수행하였다.



【사진 3.2.3】 강박스 거더 전경(대구)

2) 강박스 거더 내부

① 외관조사 결과

- 강박스 거더 내부는 용접부 결함, 강재 변형 등의 손상이 없는 것으로 확인되었으나, 현장이음부를 통한 우수유입흔적 및 용접열 등의 원인에 의한 소규모 도장손상 등이 국부적으로 발생한 것으로 확인되었다.
- 거더 내부에 도장보수가 시행된 부위는 들뜸, 도장탈락 등이 없는 양호한 상태로 확인되었다.

【표 3.2.3】 강박스 거더 내부 외관조사 결과(대구)

구 분	도장손상(㎡/개소)	우수유입흔적(㎡/개소)	환기구볼트이완(개소)	시건장치 철물절단(개소)
S1	-	-	-	1.00/1
S2	-	-	-	-
S3	-	0.20/2	-	-
S4	0.10/10	0.30/1	-	-
S5	-	1.80/3	-	-
S6	-	1.65/3	-	-
S7	-	0.90/2	-	-
S8	-	1.50/1	-	-
S9	-	1.40/2	-	-
S10	-	0.25/1	-	-
S11	-	2.50/2	1.00/1	-
S12	0.01/1	3.90/3	-	-
합 계	0.14/14	17.10/20	1.00/1	1.00/1



우수유입흔적(S10-G1-LF)



도장손상(S5-G1-LF)



시건장치 철물절단(S1-G2)



환기구 볼트이완(S11-G1-RW)



【사진 3.2.4】 강박스 거더 내부 손상현황(대구)

② 기 점검(2013년) 결과와 비교

- 기 점검 이후 우수유입흔적의 경우 시간경과에 의해 흔적이 없어지며 물량감소가 나타났다으며, 도장손상은 금회 정밀조사에 의해 물량이 일부 조정되었다.

【표 3.2.4】 강박스 거더 내부 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
도장손상(m ²)	1.14	0.14	
우수유입흔적(m ²)	28.62	17.10	

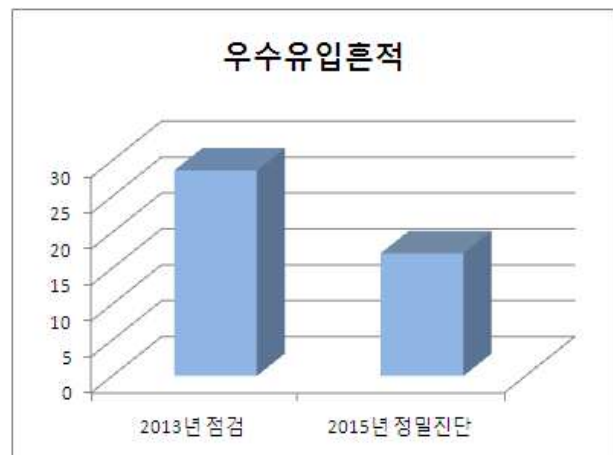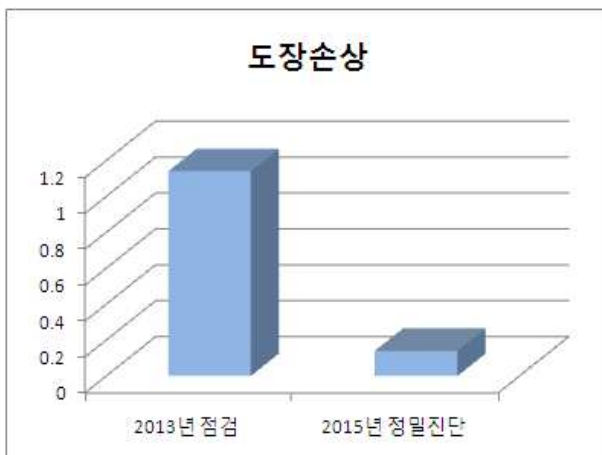

【그림 3.2.2】 강박스 거더 내부 기 점검 결과 비교(대구)

③ 검토의견

- 하부플랜지에 발생한 우수유입의 경우 현장이음부를 통해 발생한 손상으로 현재 현장이음부 틈 씰링처리가 시공된 상태로서 기존의 흔적이 남아있는 상태로 판단된다. 일부 소규모 도장손상이 국부적으로 관찰되며 재도장을 실시하여 유지관리하는 것이 바람직하며, 씰링부 및 단부측을 통한 외부 우수유입 유무에 대해 지속적인 관찰이 필요할 것으로 판단된다.
- 거더내부는 대체적으로 양호한 상태로 조사되었으며, 시건장치 철물절단 손상에 대해서는 외부인 출입 우려가 있으므로 적정보수를 실시하여 관리하는 것이 바람직하다.

3) 강박스 거더 외부

① 외관조사 결과


- 강박스 거더 외부는 용접부 결함, 강재 변형 등의 손상은 없는 것으로 확인되었으나, 온도 및 습도, 도장두께의 불균일 등의 환경적·시공적인 원인 등에 의한 도장손상이 일부 확인되었다.

【표 3.2.5】 강박스 거더 외부 외관조사 결과(대구)

구 분	도장손상(㎡/개소)	비고
S1	0.13/2	
S2	0.35/1	
S3	0.34/4	
S4	1.00/15	
S5	1.55/20	
S6	0.15/4	
S7	0.15/4	
S8	0.36/11	
S9	1.16/28	
S10	0.15/7	
S11	0.01/1	
S12	-	
합 계	5.35/97	

	
도장손상(S4-G1)	도장손상(S9-G1-LF)

【사진 3.2.5】 강박스 거더 외부 손상현황(대구)

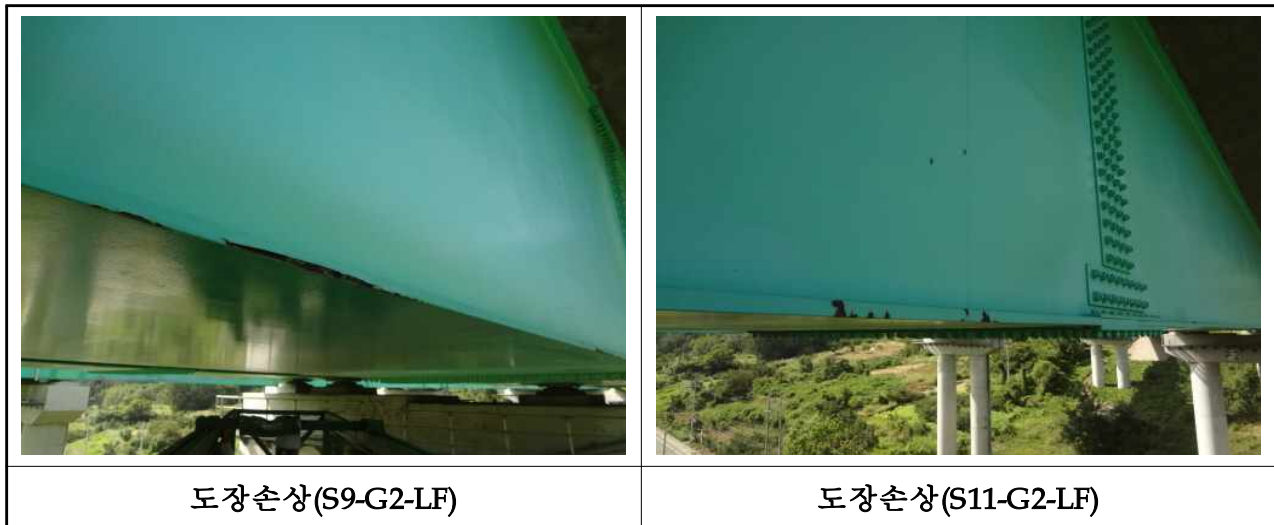


【사진 3.2.5】 강박스 거더 외부 손상현황(대구,계속)

② 기 점검(2013년) 결과와 비교

- 기 점검 이후 금회 진단 시 정밀조사에 의해 도장손상이 추가 조사되었다.

【표 3.2.6】 강박스 거더 외부 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
도장손상(m ²)	0.39	5.35	

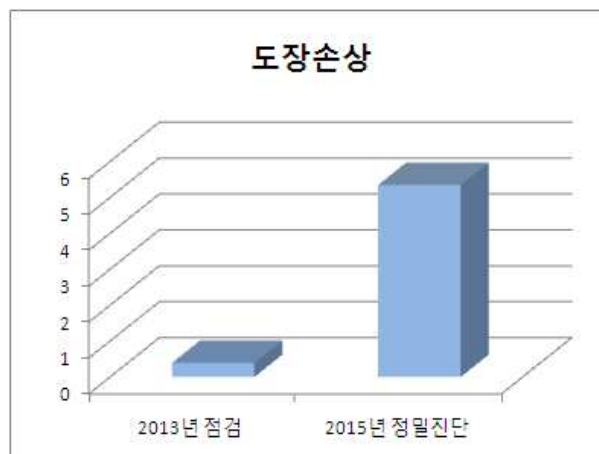

【그림 3.2.3】 강박스 거더 외부 기 점검 결과 비교(대구)

③ 검토의견

- 거더 하부플랜지 및 단부측에 발생한 국부적인 도장손상은 구조물의 안전성에 문제는 없는 것으로 판단되나, 내구성 확보 차원의 재도장 보수가 필요하다.

다. 가로보 및 세로보

1) 부재의 개요

- 청도천1교(대구)의 거더와 거더 사이에는 가로보 및 세로보가 설치되어 있으며, 외관조사시에는 강박스 거더 외부 점검과 동일한 방법으로 조사를 실시하였다.




【사진 3.2.6】 가로보 및 세로보 전경(대구)

2) 외관조사 결과

- 가로보 및 세로보에 대한 외관조사 결과, 용접부 결함, 강재 변형 등의 손상은 없는 것으로 확인되었으나, 온도 및 습도, 도장두께의 불균일 등의 환경적·시공적인 원인 등에 의한 도장손상이 일부 확인되었다.

【표 3.2.7】 가로보 및 세로보 외관조사 결과(대구)

구 분	도장손상(m ² /개소)	비고
S1	0.14/6	
S2	2.10/17	
S3	0.45/11	
S4	1.66/14	
S5	0.91/5	
S6	0.12/2	
S7	0.73/7	
S8	0.15/2	
S9	2.11/21	
S10	1.27/11	
S11	0.90/8	
S12	0.02/2	
합 계	10.56/106	

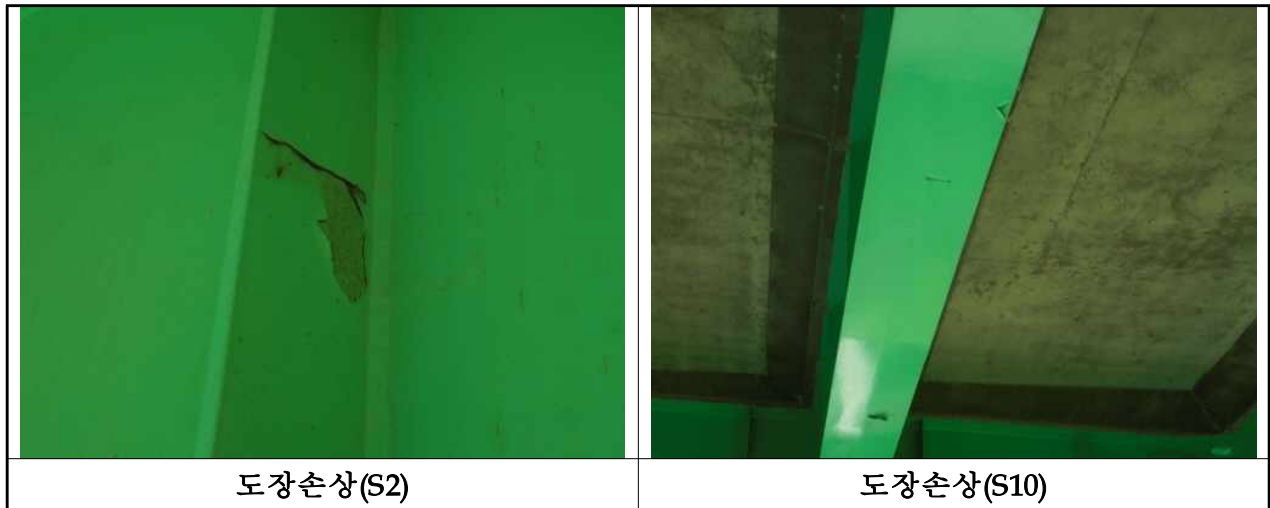


【사진 3.2.7】 가로보 및 세로보 손상현황(대구)

3) 기 점검(2013년) 결과와 비교

- 기 점검 이후 정밀조사에 의해 도장손상이 일부 추가 확인되었다.

【표 3.2.8】 가로보 및 세로보 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
도장손상(m ²)	1.04	10.56	

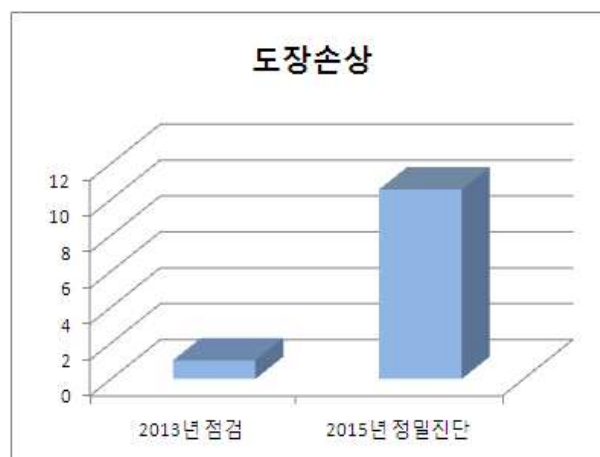

【그림 3.2.4】 가로보 및 세로보 기 점검 결과 비교(대구)

4) 검토의견

- 가로보 및 세로보에 발생된 국부적인 도장손상은 구조물의 안전성에 문제는 없는 것으로 판단되나, 내구성 확보 차원의 보수가 필요하다.

3.2.2 하부구조

가. 교대

1) 부재의 개요

- 청도천1교(대구)의 교대는 역T형 형식이며, 기초는 A2이 강관파일($\Phi 508$, $T=9\text{mm}$), A1이 직접기초로 시공되어 있다.
- 교대 법면은 보호블럭이 시공되어 있었으며, 외관조사 시에는 도보를 이용하여 근접조사를 시행하였다.



【사진 3.2.8】 교대 전경(대구)

2) 외관조사 결과

- 교대에서는 폭 0.3mm 미만 균열이 조사되었으며, 일부 보수부 국부적인 백태가 일부 확인되었다.

【표 3.2.9】 교대 외관조사 결과(대구)

구 분	균열(m/개소)	보수부백태 (m ² /개소)	비고
	(0.3mm미만)		
A1	-	-	
A2	6.4/6	0.20/1	
합 계	6.4/6	0.20/1	

	
균열(A2 구체)	균열(A2 구체)
	
균열(A2 홍벽)	보수부백태(A2)


【사진 3.2.9】 교대손상현황(대구)

3) 기 점검(2013년) 결과와 비교

- 기 점검 비교 대비 손상증가는 없는 상태로서 손상 발생 유무에 대한 주의관찰이 바람직할 것으로 판단된다.

【표 3.2.10】 교대 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
균열(0.3mm미만), (m)	6.4	6.4	
백태(m ²)	0.20	0.20	

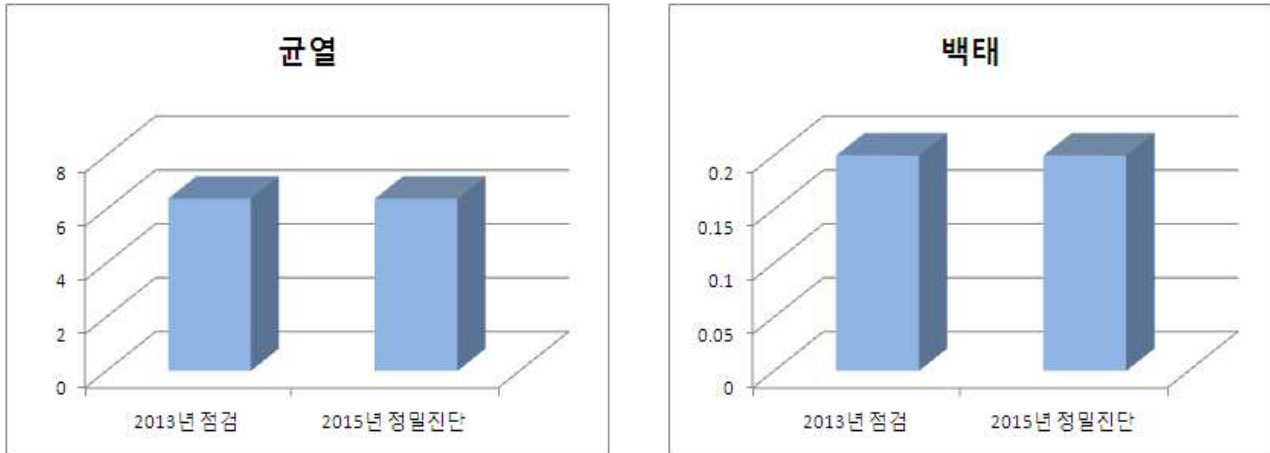

【그림 3.2.5】 교대 기 점검 결과 비교(대구)

4) 검토의견

- 교대는 대체적으로 양호하며, A1의 경우 손상이 없는 상태이며, A2는 건조수축에 의한 균열 및 보수부 백태가 발생되었으나, 기 점검 대비 손상진전은 없는상태로 조사되었다.

나. 교각

1) 부재의 개요

- 청도천1교(대구)의 교각은 T형 교각이며, 기초는 직접기초, 파일기초, 우물통기초로 시공되어 있다.
- 각각의 교각에는 점검로가 설치되어 있으며, 점검로는 상부에서 진출입이 가능하도록 설치되어 있다.
- 외관조사 시에는 도보와 고소작업차 및 굴절차를 이용하여 근접조사를 시행하였다.



교각 전경

【사진 3.2.10】 교각 전경(대구)

2) 외관조사 결과


- 교각 코핑부와 기둥부는 기 발생한 균열의 진전은 없는 것으로 조사되었으나, 폭 0.3mm 미만 균열과 망상균열이 일부 추가 조사되었다.

【표 3.2.11】 교각 외관조사 결과(대구)

구 분	균열(m/개소)	긁힘 (㎡/개소)	망상균열 (㎡/개소)	보수부 망상균열 (㎡/개소)	보수부파손 및 들뜸 (㎡/개소)	보수부재균열 (m/개소)	파손 (㎡/개소)
	(0.3mm미만)					(0.3mm미만)	
P1	1.0/1	-	-	-	-	-	-
P2	1.5/3	-	-	-	-	0.3/1	-
P3	3.9/4	0.05/1	-	-	-	-	-
P4	7.4/3	0.01/1	-	-	-	-	-
P5	2.0/1	-	-	-	-	-	-
P6	2.1/4	-	0.50/1	-	-	0.4/2	-
P7	1.2/2	-	-	0.96/1	0.04/1	-	-
P8	6.0/8	-	-	-	-	-	0.08/1
P9	15.2/3	0.25/2	-	-	-	-	-
P10	-	-	-	-	-	-	0.01/1
P11	4.4/7	0.01/1	-	0.80/1	-	-	-
합 계	44.7β6	0.32β5	0.50β1	1.76β2	0.04β1	0.7β3	0.09β2




【사진 3.2.11】 교각 손상현황(대구)

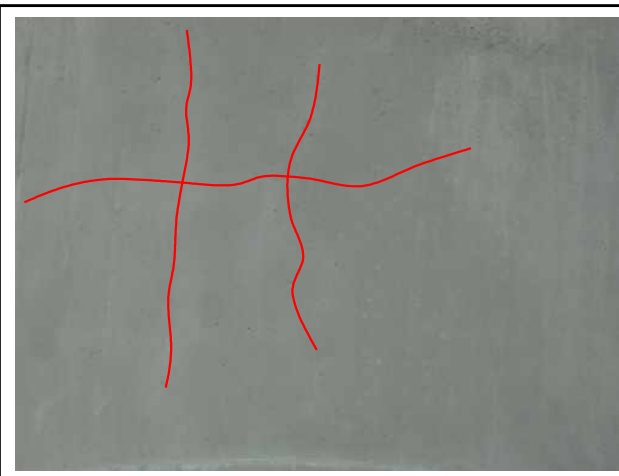	
긁힘(P9)	망상균열(P6)
	
보수부 망상균열(P11)	보수부재균열(P6)
	
보수부재균열(P2)	파손(P8)


【사진 3.2.11】 교각 손상현황(대구,계속)

3) 수중부 교각 점검

- 청도천1교(대구)는 청도천을 횡단하고 있으며 수중부 교각(P3, P4)에 대한 외관조사 및 깊이측정을 실시하였다.
- 수중부 교각의 외관상태는 파손이나 기초 세굴 등이 없는 양호한 상태로 조사되었으며, 수심은 P4는 육상노출부 P3의 경우 0.05~0.95m로 측정되었다.

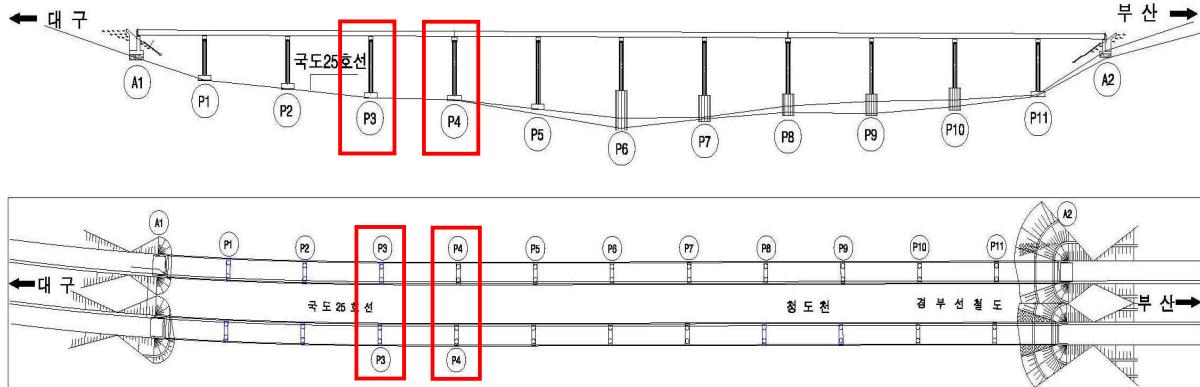

【그림 3.2.6】 교각 수중부 조사 위치도(대구)

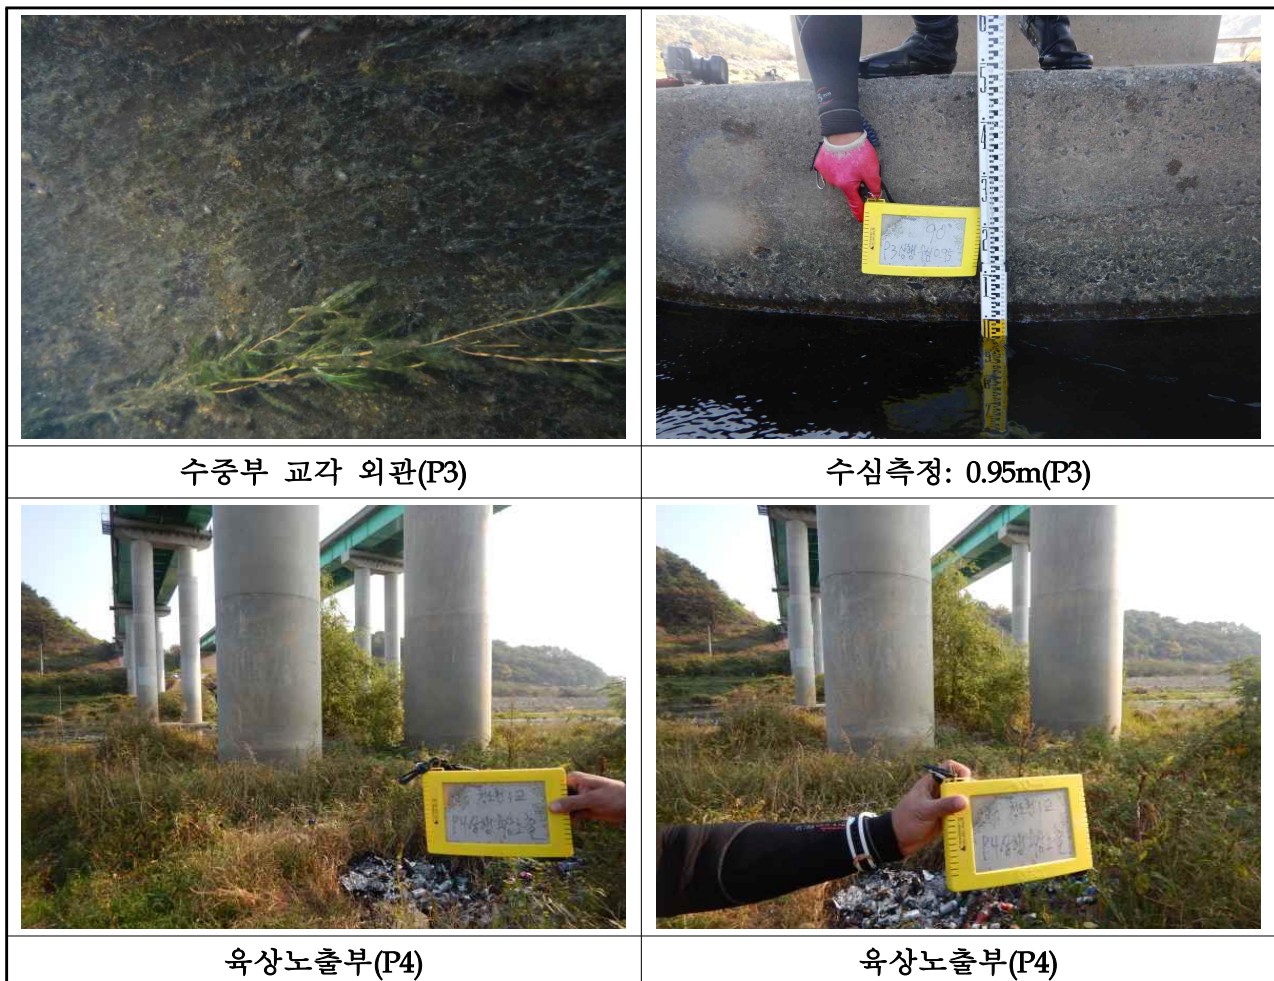


【사진 3.2.12】 교각 수중부 조사 현황(대구)

4) 기 점검(2013년) 결과와 비교

- 기 점검 결과를 토대로 손상을 비교한 결과, 금회 진단 시 정밀조사에 의해 균열 및 보수부재균열이 다수 추가 조사되었다.

【표 3.2.12】 교각 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
균열 (0.3mm미만), (m)	5.7	45.4	

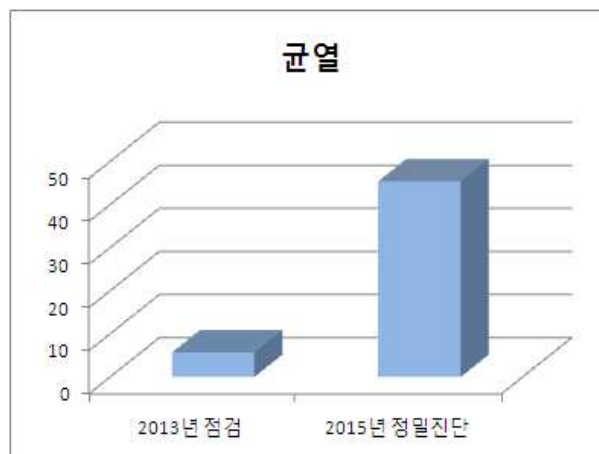

【그림 3.2.7】 교각 기 점검 결과 비교(대구)


5) 검토의견

- 조사된 균열들은 균열의 패턴, 발생위치 등을 고려해 볼 때, 외력에 의해 발생된 균열이 아닌 시공초기 건조수축 및 공용년수 경과에 의한 노후화 등에 의해 발생된 비구조적인 균열로 판단되며, 일부 보수미흡에 의해 보수부 재균열이 관찰되었다. 다만 현재 정도가 경미하므로 손상 상태변화에 대한 지속관찰이 바람직할 것으로 판단된다.
- 파손, 굽힘 등 국부적으로 소규모 단면손상이 조사되었으며, 파손의 경우 단면보수를 실시하고 굽힘은 현재 정도가 경미하므로 지속관찰을 하는 것이 적절하다.
- 하부구조 교각의 조사결과 대체적으로 양호한 상태로 조사되었으며, 손상정도에 따라 내구성 확보 차원에서 보수조치를 실시하여 유지관리하는 것이 바람직하다.


3.2.3 교량받침

가. 부재의 개요

- 청도천1교(대구)의 교량받침은 포트받침이 총 60개소 설치되어 있으며, 교량받침의 배치도는 아래와 같다.
- 교량받침은 상부구조에서 발생한 하중을 하부구조로 전달하고 상부구조의 신축 및 회전에 능동적으로 대응하는 부재이며, 본 조사에서는 과반력 및 부반력 발생 여부, 온도변화 및 활하중에 의한 신축거동 여부 뿐만 아니라 강재 부식, 콘크리트 손상 여부 등 내구성, 기능성, 사용성 등에 대한 현장조사를 중점적으로 시행하였다.

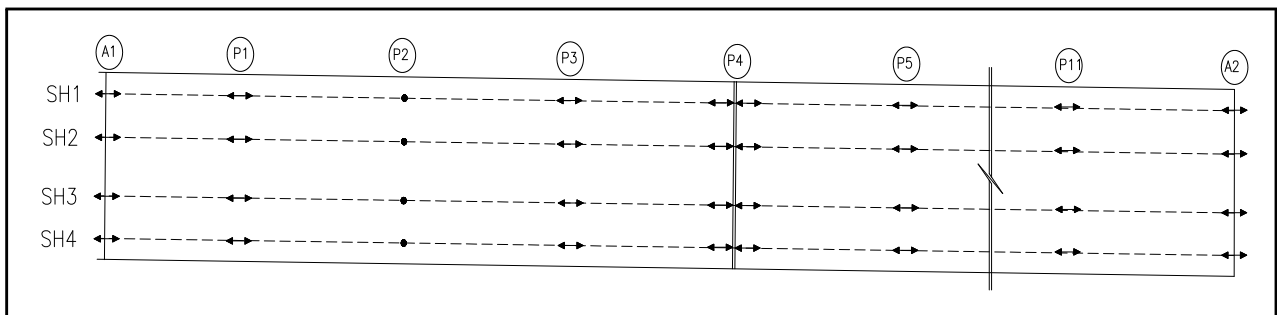

【그림 3.2.8】 교량받침 배치도(대구)

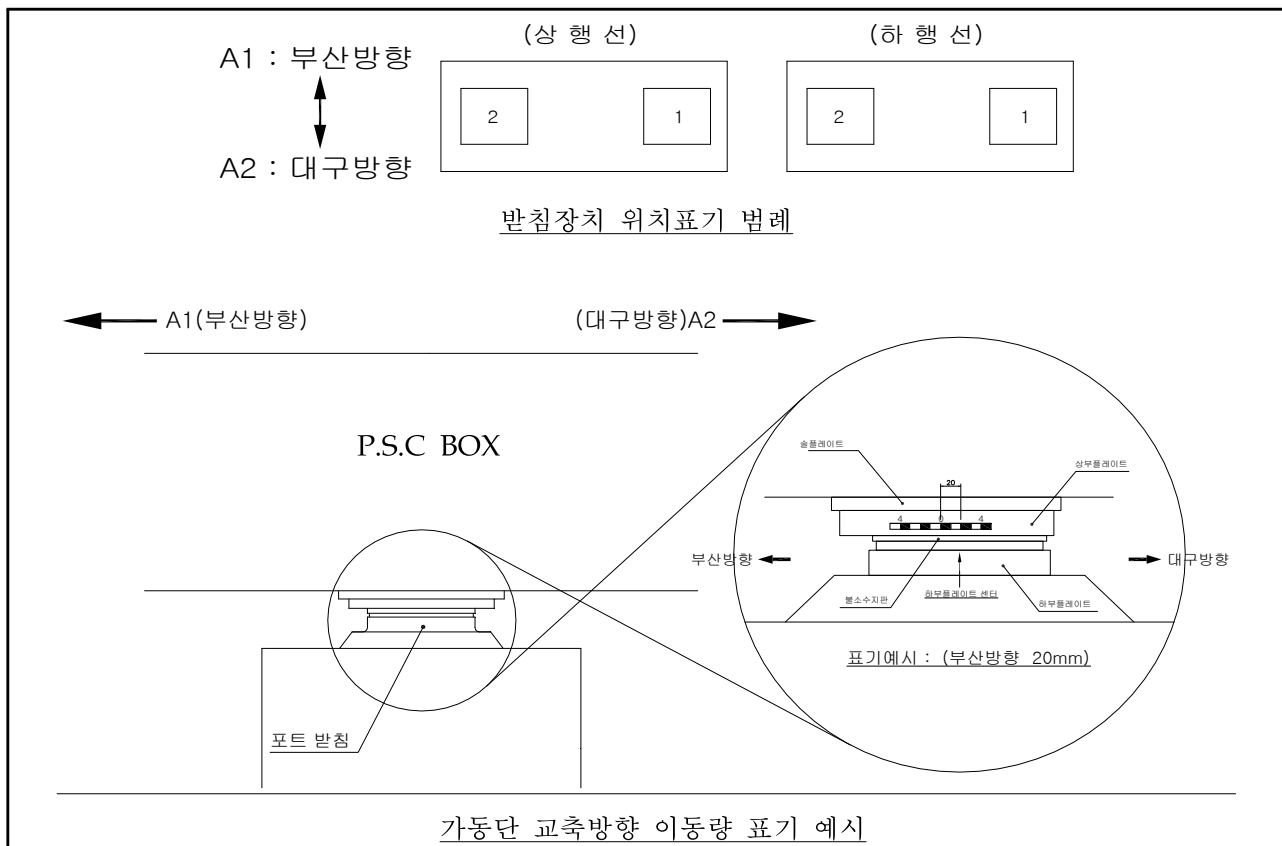

【그림 3.2.9】 가동단 이동량 표기범례



【사진 3.2.13】 교량받침 전경(대구)

나. 외관조사 결과

- 교량받침에 대한 외관조사 결과, 건조수축에 의해 받침콘크리트 및 몰탈균열, 불소수지 판 노출, 먼지막이링 등이 조사되었다.
- 상·하부 플레이트는 전반적으로 양호한 상태이나 일부 소규모 볼트 부식 및 받침부분 부식이 조사되었다.

【표 3.2.13】 교량받침 외관조사 결과(대구)


구 분	받침 콘크리트 균열 (0.3mm미만) (m/개소)	몰탈균열 (0.3mm미만) (m/개소)	받침 콘크리트 파손 (m ² /개소)	볼트부식 (개소)	받침 부분부식 (m ² /개소)	받침 콘크리트 철선노출 (m ² /개소)	불소수지판 노출 (개소)	먼지막이링 손상 (개소)
A1	-	-	-	-	-	-	-	-
P1	-	-	-	-	-	-	-	-
P2	-	-	-	-	0.01/1	0.08/2	-	-
P3	-	-	-	-	-	-	-	-
P4	-	-	-	8.00/8	0.04/1	-	-	-
P5	-	0.2/3	-	-	-	-	-	-
P6	-	-	-	-	-	-	-	-
P7	-	-	-	-	-	-	-	-
P8	0.3/3	-	0.04/1	-	-	-	1.00/1	1.00/1
P9	0.5/4	-	-	-	-	-	-	-
P10	-	-	-	-	-	-	-	-
P11	0.2/2	-	-	-	-	-	-	2.00/2
A2	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	1.09	0.28	0.041	8.008	0.052	0.082	1.001	3.008

	
몰탈균열(P3)	받침콘크리트 파손(P8)
	
볼트부식(P4)	받침 부분부식(P4)
	
불소수지판 노출(P8)	먼지막이링 손상(P11)

【사진 3.2.14】 교량받침 손상현황(대구)

다. 연단거리 검토

- 교대 및 교각의 받침은 상부구조로부터 집중하중을 받는 부위이고, 지진시에는 큰 수평력이 작용하는 곳이다. 연단거리가 짧으면 고정단에서는 콘크리트 구체 또는 교량받침이 파손될 수 있고, 가동단에서는 최악의 경우 받침이 벗어나 거더가 낙하할 수도 있다.
- 상부구조의 길이에 따라 '도로교설계기준(2010, 국토교통부)'에서는 최소값을 규정하고 있다.

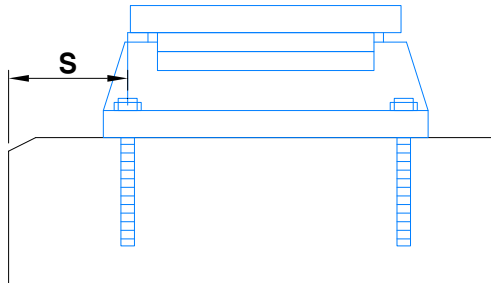

< 포트받침 >

- 거더의 경간길이 100m 이하

$$: S(\text{mm}) = 200 + 5L$$

- 거더의 경간길이 100m 이상

$$: S(\text{mm}) = 300 + 4L$$

여기서, L은 경간길이(m)

【그림 3.2.10】 도로교설계기준 연단거리 산출방법

1) 연단거리 산출

- 거더 경간길이(L=40.0m) : $200+5 \times 40.0 = 400.0(\text{mm})$
- 거더 경간길이(L=50.0m) : $200+5 \times 50.0 = 450.0(\text{mm})$

2) 연단거리 측정 결과

- 연단거리 측정 결과, 실측 연단거리가 계산 연단거리를 상회하고 있는 것으로 측정되어 시방규정을 만족하고 있는 것으로 검토되었다.



연단거리 측정

【사진 3.2.15】 연단거리 측정 전경(대구)

【표 3.2.14】 연단거리 측정 결과(대구)

구 분	계산 연단거리 (mm)	실측 연단거리(mm)				검토 결과
		Sh1	Sh2	Sh3	Sh4	
A1	400	620	620	610	610	O.K
P1	450	1025	1025	1020	1020	O.K
P2	450	1020	1015	1010	1010	O.K
P3	450	1030	1025	1015	1010	O.K
P4	A1측	450	700	690	700	O.K
	A2측	450	690	690	685	O.K
P5	450	1020	1020	1020	1025	O.K
P6	450	1025	1020	1015	1015	O.K
P7	450	1025	1020	1025	1035	O.K
P8	A1측	450	690	700	705	O.K
	A2측	450	685	710	685	O.K
P9	450	1030	1030	1025	1030	O.K
P10	450	1025	10115	1020	1015	O.K
P11	450	1025	1025	1030	1020	O.K
A2	400	625	630	625	625	O.K

라. 교량받침 신축거동상태 검토

1) 온도변화에 따른 가동상태 검토

- 교량받침은 포트받침으로 현재 여유량을 실측함으로써 온도 변화와 활하중에 의한 거더의 처짐에 따른 신축시 이동량 부족으로 인한 받침의 기능 저하 여부를 검토하고자 하였다.
- 교량받침의 신축거동상태 검토시에는 이동량 측정 당시의 실측 온도(20.0℃, 9월 10일)를 이용하여 검토를 실시하였다.

2) 설계기준온도(-10℃ ~ 40℃(보통지방))에 따른 여유량 검토

- 교량받침의 이동량을 검토한 결과, 온도변화에 따른 신장 및 수축시 가동여유량을 확보하고 있는 것으로 확인되었다.

【표 3.2.15】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 산정(대구)

구 분	온도변화 (ΔT , $^{\circ}\text{C}$)		선팅창 계수 (α)	신축 거더길이 (L , m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량 (mm)	최대 받침 이동량(mm)	
	동절기	하절기			동절기	하절기		동절기 (최대수축시)	하절기 (최대신장시)
A1	30.0	20.0	1.2×10^{-5}	90	32.4	21.6	-	32.4	21.6
P1	30.0	20.0	1.2×10^{-5}	50	18.0	12.0	-	18.0	12.0
P2	고정단								
P3	30.0	20.0	1.2×10^{-5}	50	18.0	12.0	-	18.0	10.0
P4	30.0	20.0	1.2×10^{-5}	100	36.0	24.0	16.0	36.0	40.0
	30.0	20.0	1.2×10^{-5}	100	36.0	24.0	16.0	36.0	40.0
P5	30.0	20.0	1.2×10^{-5}	50	18.0	12.0	-	18.0	10.0
P6	고정단								
P7	30.0	20.0	1.2×10^{-5}	50	18.0	12.0	-	18.0	12.0
P8	30.0	20.0	1.2×10^{-5}	100	36.0	24.0	16.0	36.0	40.0
	30.0	20.0	1.2×10^{-5}	100	36.0	24.0	16.0	36.0	40.0
P9	30.0	20.0	1.2×10^{-5}	50	18.0	12.0	-	18.0	12.0
P10	고정단								
P11	30.0	20.0	1.2×10^{-5}	50	18.0	12.0	-	18.0	12.0
A2	30.0	20.0	1.2×10^{-5}	90	32.4	21.6	-	32.4	21.6
1) 조사당시 온도 : 20.0 $^{\circ}\text{C}$ (조사일 : 2015년 9월 10일, 실측온도) 2) 검토온도 : -10 $^{\circ}\text{C}$ ~ 40 $^{\circ}\text{C}$ (보통지방) 3) 신축장 100m 이상 교량의 경우 신장시에만 거더의 처짐에 의한 이동량 고려(도로설계요령, 2009)									

【표 3.2.16】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과(대구)

구 분		점검당시 실측이동량(㎜)	최대 받침	이동량(㎜)	실측 받침 가동여유량(㎜)		받침용량 (㎜)	검토 결과
			최대 수축 이동량	최대 신장 이동량	수축 여유량	신장 여유량		
A1	Sh1	22(A1)	32.4	21.6	77	28	±50	O.K
	Sh2	22(A1)			77	28	±50	O.K
	Sh3	25(A1)			75	25	±50	O.K
	Sh4	23(A1)			73	27	±50	O.K
P1	Sh1	19(A1)	18.0	12.0	69	31	±50	O.K
	Sh2	18(A1)			68	32	±50	O.K
	Sh3	17(A1)			67	33	±50	O.K
	Sh4	20(A1)			70	30	±50	O.K
P2		고정단						
P3	Sh1	0-	18.0	12.0	50	50	±50	O.K
	Sh2	0-			50	50	±50	O.K
	Sh3	1(A1)			49	51	±50	O.K
	Sh4	1(A1)			49	51	±50	O.K
P4	Sh1	12(A2)	36.0	40.0	62	38	±50	O.K
	Sh2	13(A2)			63	37	±50	O.K
	Sh3	11(A2)			61	39	±50	O.K
	Sh4	11(A2)			61	39	±50	O.K
	Sh5	48(A1)			98	2	±50	O.K
	Sh6	47(A1)			97	3	±50	O.K
	Sh7	48(A1)			98	2	±50	O.K
	Sh8	48(A1)			98	2	±50	O.K
P5	Sh1	39(A1)	18.0	12.0	89	11	±50	O.K
	Sh2	40(A1)			90	10	±50	O.K
	Sh3	40(A1)			90	10	±50	O.K
	Sh4	41(A1)			91	9	±50	O.K
P6		고정단						
P7	Sh1	16(A2)	18.0	12.0	66	34	±50	O.K
	Sh2	16(A2)			66	34	±50	O.K
	Sh3	17(A2)			67	33	±50	O.K
	Sh4	16(A2)			66	34	±50	O.K
P8	Sh1	1(A1)	36.0	40.0	49	51	±50	O.K
	Sh2	1(A1)			49	51	±50	O.K
	Sh3	1(A1)			49	51	±50	O.K
	Sh4	0-			50	50	±50	O.K
	Sh5	46(A1)			96	4	±50	O.K
	Sh6	46(A1)			96	4	±50	O.K
	Sh7	48(A1)			98	2	±50	O.K
	Sh8	48(A1)			98	2	±50	O.K
P9	Sh1	39(A1)	18.0	12.0	89	11	±50	O.K
	Sh2	38(A1)			88	12	±50	O.K
	Sh3	38(A1)			88	12	±50	O.K
	Sh4	39(A1)			89	11	±50	O.K
P10		고정단						
P11	Sh1	15(A2)	18.0	12.0	65	35	±50	O.K
	Sh2	16(A2)			66	34	±50	O.K
	Sh3	15(A2)			65	35	±50	O.K
	Sh4	13(A2)			63	37	±50	O.K
A2	Sh1	13(A2)	32.4	21.6	63	37	±50	O.K
	Sh2	12(A2)			62	38	±50	O.K
	Sh3	10(A2)			60	40	±50	O.K
	Sh4	15(A2)			65	35	±50	O.K
주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K								



주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K

마. 기 점검(2013년) 결과와 비교

- 기 점검 결과를 토대로 손상의 진전 여부를 검토한 결과, 경미한 부식 손상이 일부 추가 조사되었으며, 기 발생된 손상의 진전은 없는 것으로 확인되었다.

【표 3.2.17】 교량받침 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
받침콘크리트균열 (0.3mm미만), (m)	1.0	1.0	
받침부식(m ²)	0.02	0.05	

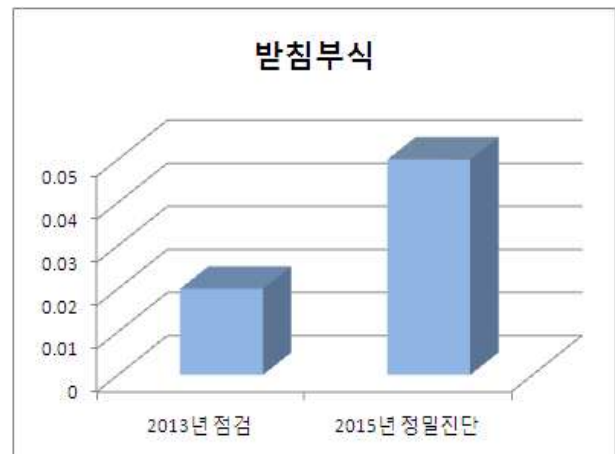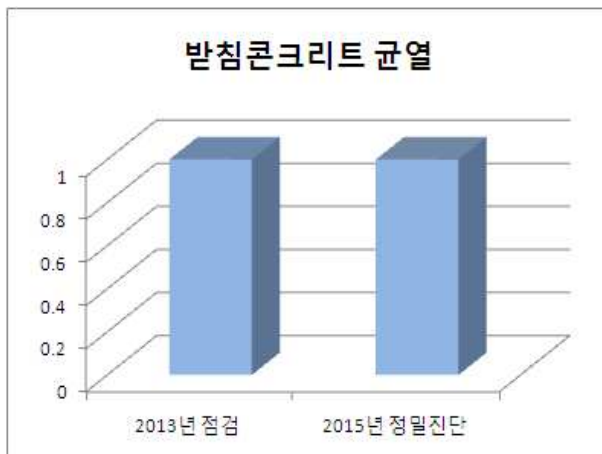

【그림 3.2.11】 교량받침 기 점검 결과 비교(대구)


바. 검토의견

- 청도천1교(대구)의 교량받침은 온도변화에 따른 신장 및 수축시 여유량을 확보하고 있는 것으로 확인되어 가동상태는 양호한 것으로 판단된다.
- 받침콘크리트 및 몰탈에 발생된 균열과 받침부분 부식 등은 시공초기 건조수축 및 공용년수 경과에 의한 노후화 등에 의해 발생된 것으로 판단되며, 받침부식 및 볼트부식 손상은 현재 경미한 상태로서 상태변화에 따라 향후 도장보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

3.2.4 신축이음장치

가. 부재의 개요

- 청도천1교(대구)의 신축이음장치는 Rail Joint 형식으로 A1, P4, P8, A2에 각 1개씩 모두 4개 시공되어 있다.
- 외관조사 시에는 도보를 이용하여 근접조사를 시행하였으며, 특히 신축이음장치의 파손 및 변형, 가동상태 등에 대해 중점적으로 조사를 실시하였다.

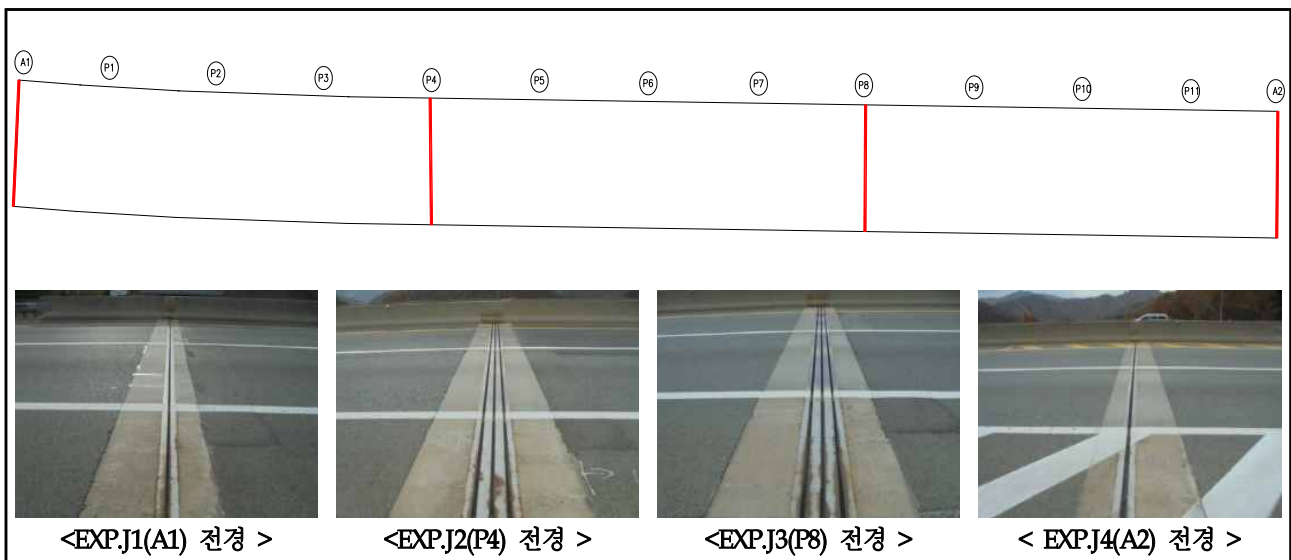

【그림 3.2.12】 신축이음장치 전경 및 배치도(대구)

나. 외관조사 결과

- 신축이음장치에 대한 외관조사 결과, 이물질 퇴적, 후타재균열, 하부볼트탈락, 하부부식, 간격조절재 파단 등이 조사되었다.

【표 3.2.18】 신축이음장치 외관조사 결과(대구)

위 치	구 분		손상내용	비고
A1	Rail Joint	후타재	▪ 접속부 이격 및 단차(경미)(1.5m/1개소) ▪ 후타재균열(14.5m/27개소)	
P4	Rail Joint	본체	▪ 본체부식(3.0m/1개소)	
		후타재	▪ 후타재균열(13.0m/26개소)	
		기타	▪ 신축이음 하부볼트 탈락(4개소) ▪ 하부부식(1.0m/1개소)	
P8	Rail Joint	본체	▪ 본체부식(3.0m/1개소)	
		후타재	▪ 후타재균열(10.5m/21개소)	
		기타	▪ 간격조절재 파단(1개소) ▪ 하부볼트 탈락(4개소)	
A2	Rail Joint	본체	▪ 이물질퇴적(1.2m/1개소)	
		후타재	▪ 후타재균열(3.0m/6개소)	


	
간격조절재 파단(EXP.J3)	후타재 균열(EXP.J1)
	
본체부식(EXP.J2)	볼트탈락(EXP.J2)

【사진 3.2.16】 신축이음장치 손상현황(대구)

다. 신축이음 신축거동상태 검토

1) 온도변화에 따른 가동상태 검토

- 본 교량의 신축거동상태를 확인하기 위해 2회(1차 : 20.0℃ 9월10일, 2차 : 14.4℃ 11월12일)에 걸쳐 신축이음장치, 바닥판 거더 상·하부에 대한 유간을 측정하였고, 이론 변동량과의 비교를 통해 신축거동상태를 검토하였다. 또한, 측정된 유간으로부터 최대 온도 상승시 신장량과 최저 온도 하강시 수축량을 계산하여 유간확보 여부를 검토하였다.

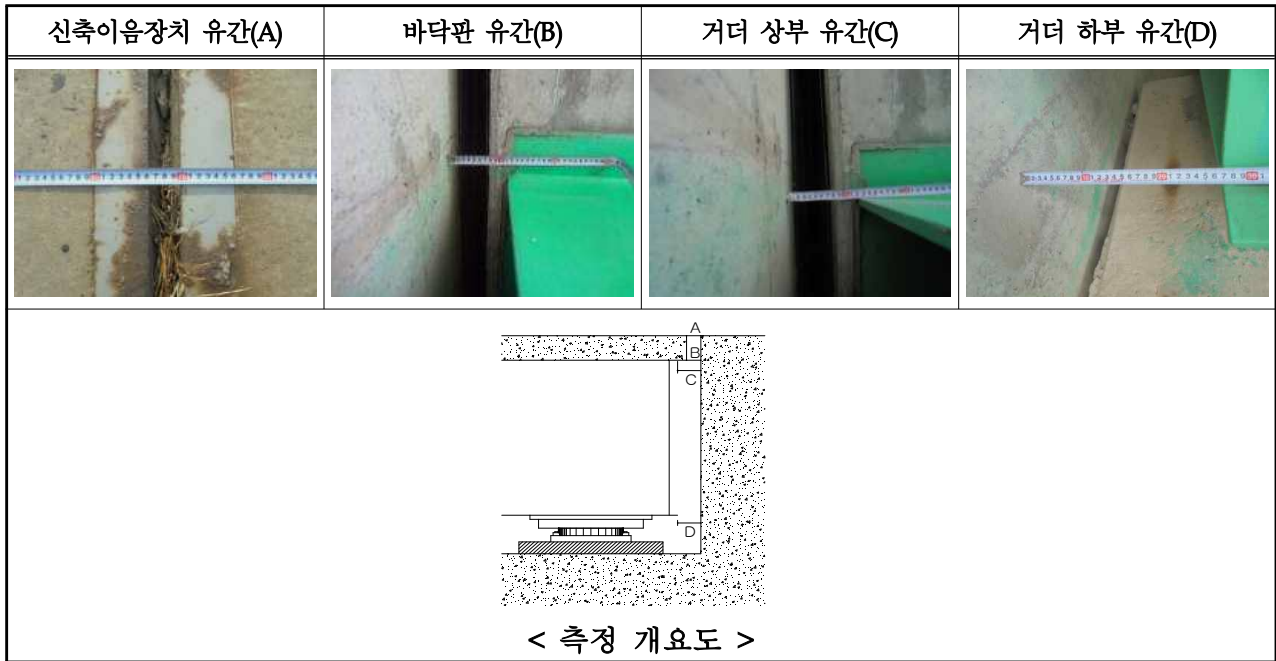

【사진 3.2.17】 신축이음 유간 측정방법(대구)

【표 3.2.19】 신축이음 유간 측정결과(대구)

측정위치	측 정 값(mm)								비 고
	신축이음장치(A)		바닥판(B)		거더 상부(C)		거더 하부(D)		
	1차	2차	1차	2차	1차	2차	1차	2차	
EXP.J1(A1)	32	38	77	84	260	267	263	269	Rail Joint(No.100)
EXP.J2(P4)	97	110	327	340	377	390	381	395	Rail Joint(No.240)
EXP.J3(P8)	85	98	318	332	380	393	387	400	Rail Joint(No.240)
EXP.J4(A2)	42	48	86	92	246	252	252	257	Rail Joint(No.100)

- 9월(20.0℃)과 11월(14.4℃)의 온도 변화에 따른 변동량 측정결과, 이론 변동량과 유사한 것으로 나타나 교량의 신축거동상태는 양호한 것으로 판단된다.

【표 3.2.20】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동상태 검토결과(대구)

측정위치		측정유간(mm)		변동량(mm)		비 고
		1차	2차	실측치	이론치	
EXP.J1(A1)	신축이음장치	32	38	6	6.0	
	바닥판 단부	77	84	7		
EXP.J2(P4)	신축이음장치	97	110	13	13.4	
	바닥판 단부	327	340	13		
EXP.J3(P8)	신축이음장치	85	98	13	13.4	
	바닥판 단부	318	332	14		
EXP.J4(A2)	신축이음장치	42	48	6	6.0	
	바닥판 단부	86	92	6		

2) 설계기준온도(-10℃ ~ 40℃(보통지방))에 따른 여유량 검토

- 신축이음 유간을 검토한 결과, 온도변화에 따른 수축 및 신장시 모든 신축이음에서 여유량을 확보하고 있는 것으로 평가되었다.

【표 3.2.21】 신축이음 신축이동량 산정(대구)

구 분	온도변화 (ΔT , °C)		선팅창 계수 (a)	신축 거더길이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량 (mm)	계산 이동량(mm)	
	동절기	하절기			동절기	하절기		동절기 (최대수축시)	하절기 (최대신장시)
EXP.J1(A1)	30.0	20.0	1.2×10^{-5}	90	32.4	21.6	-	32.4	21.6
EXP.J2(P4)	30.0	20.0	1.2×10^{-5}	200	72.0	48.0	16.0	72.0	64.0
EXP.J3(P8)	30.0	20.0	1.2×10^{-5}	200	72.0	48.0	16.0	72.0	64.0
EXP.J4(A2)	30.0	20.0	1.2×10^{-5}	90	32.4	21.6	-	32.4	21.6

1) 조사당시 온도 : 20.0℃(조사일 : 2015년 9월 10일, 실측온도)
 2) 검토온도 : -10℃ ~ 40℃(보통지방)
 3) 신축장 100m 이상 교량의 경우 신장시에만 거더의 처짐에 의한 이동량 고려(도로설계요령, 2009)

【표 3.2.22】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동여유량 검토결과(대구)

구 분		계산 이동량(mm)		점검당시 실측유간(mm) ③	허용량(mm) ④	신축 여유량(mm)		검토 결과
		최대 수축시 ①	최대 신장시 ②			최대 수축시 ④-(①+③)	최대 신장시 ③-②	
EXP.J1(A1)	신축이음장치	32.4	21.6	38	100	29.6	16.4	O.K
	바닥판 단부			84	-	-	62.4	O.K
EXP.J2(P4)	신축이음장치	72.0	64.0	110	240	58.0	46.0	O.K
	바닥판 단부			340	-	-	276.0	O.K
EXP.J3(P8)	신축이음장치	72.0	64.0	98	240	70.0	34.0	O.K
	바닥판 단부			332	-	-	268	O.K
EXP.J4(A2)	신축이음장치	32.4	21.6	48	100	19.6	26.4	O.K
	바닥판 단부			92	-	-	70.4	O.K

주) 판정 : $0.0\text{mm} \leq \text{신축 여유량} \leq \text{허용량} \Rightarrow \text{O.K}$

라. 기 점검(2013년) 결과와 비교

- 기 점검 결과를 토대로 손상의 변화 여부를 검토한 결과, 후타재의 균열은 손상의 진전은 없었으나, 정밀조사에 의해 추가 조사되었으며 접속부 이격의 진전은 없는상태로 조사되었다.

【표 3.2.23】 신축이음장치 기 점검 결과 비교(대구)

구 분		2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
후타재	접속부 이격(m)	1.5	1.5	
	균열(m)	39.5	41.0	



【그림 3.2.13】 신축이음장치 기 점검 결과 비교(대구)

마. 검토 결과

- 청도천1교(대구)의 신축이음부는 온도변화에 따른 수축 및 신장시 여유량을 확보하고 있는 것으로 확인되어 신축거동상태는 양호한 것으로 판단된다.
- 신축이음 후타재 균열은 시공초기 건조수축 등의 원인에 의해 발생한 손상으로 판단되며, 정밀조사에 의해 일부 추가 조사된 상태로서 상태변화에 대한 지속관찰이 필요하다.
- 후타재 접속부 이격은 통행차량의 주행성을 저해하는 정도의 손상은 아닌 것으로 조사된 바, 진전 여부에 대한 지속적인 주의관찰 후 대책을 수립하는 것이 바람직하다.
- 간격조절재 파단 및 볼트탈락의 경우 시공미흡에 의한 국부적인 손상으로서 내구성 및 기능성 확보를 위한 교체가 바람직할 것으로 판단된다.

3.2.5 교면포장

가. 부재의 개요

- 본 교량의 교면은 아스팔트로 포장되어 있으며, 편도 2차선으로 외측에 갓길이 위치하고 있다.



교면포장 전경

【사진 3.2.18】 교면포장 전경(대구)

나. 외관조사 결과

- 교면포장에 대한 외관조사 결과, 지속적인 운하중에 의한 충격, 우수유입 등의 원인에 의해 라벨링과 포트홀 및 패임 등이 일부 조사되었다.

【표 3.2.24】 교면포장 외관조사 결과(대구)

구 분	라벨링 (㎡/개소)	포트홀 (㎡/개소)	포장패임 (㎡/개소)
S1	0.90/1	0.01/1	0.10/3
S2	74.00/3	-	-
S3	3.60/2	-	5.00/1
S4	1.20/1	-	4.20/3
S5	36.00/1	-	-
S6	-	-	0.02/2
S7	-	-	0.02/2
S8	-	-	0.18/2
S9	4.00/2	-	0.43/3
S10	1.60/1	-	0.01/1
S11	10.00/1	-	0.28/7
S12	4.00/2	-	0.04/1
합 계	135.30/14	0.01/1	10.28/25



【사진 3.2.19】 교면포장 손상현황(대구)





【사진 3.2.19】 교면포장 손상현황(대구,계속)

다. 기 점검(2013년) 결과와 비교

- 기 점검 결과를 토대로 손상의 변화 여부를 검토한 결과, 포트홀에 대해 일부 보수를 실시한 상태이며 기 발생한 손상의 진전은 없는 상태이나, 라벨링과 패임 등이 추가로 확인되었다.

【표 3.2.25】 교면포장 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
라벨링(m²)	13.9	135.30	
포장패임, 포트홀(m²)	14.85	10.29	

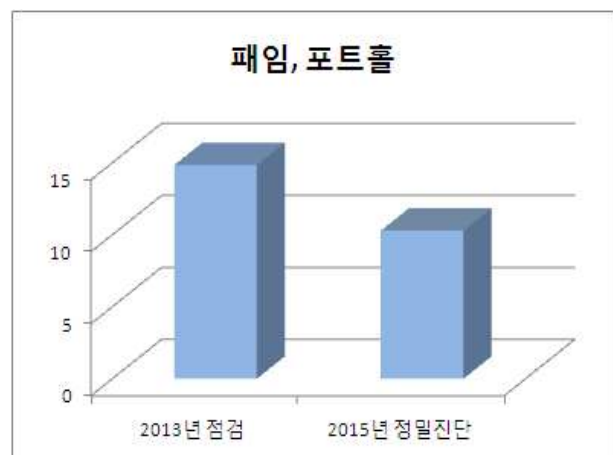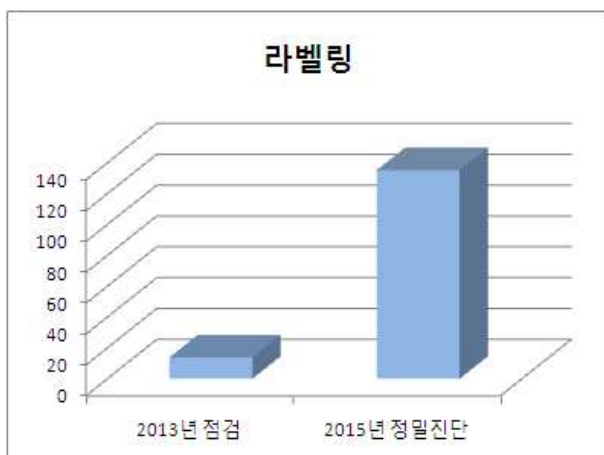

【그림 3.2.14】 교면포장 기 점검 결과 비교(대구)

라. 검토 의견


- 라벨링은 포장면의 노후화에 의해 발생하는 손상으로 지속적인 중차량 통행 및 정밀조사에 의해 물량이 다소 증가하였다. 현재, 라벨링이 주행차량에 미치는 영향은 없는 상태로 판단되어 보수조치는 필요하지 않은 상태이며, 지속적인 주의관찰 후 노후화가 더욱 진전되어 굵은 골재가 탈리될 시점에는 보수를 실시해야 할 것으로 판단된다.
- 패임 및 포트홀은 현재 손상의 정도는 경미하나, 제설 및 우수 유입 등에 의해 손상 규모가 확대될 수 있으므로 손상 상태변화에 대한 지속관찰이 바람직할 것으로 판단된다.

3.2.6 기타부재

가. 배수시설

1) 부재의 개요

- 청도천1교(대구)는 청도천 횡단 교량으로 횡단구배에 따라 캔틸레버에 설치 되어 있으며 배수관에 설치형태는 육교형 및 하천형 원형 파이프가 설치된 것으로 조사되었다.

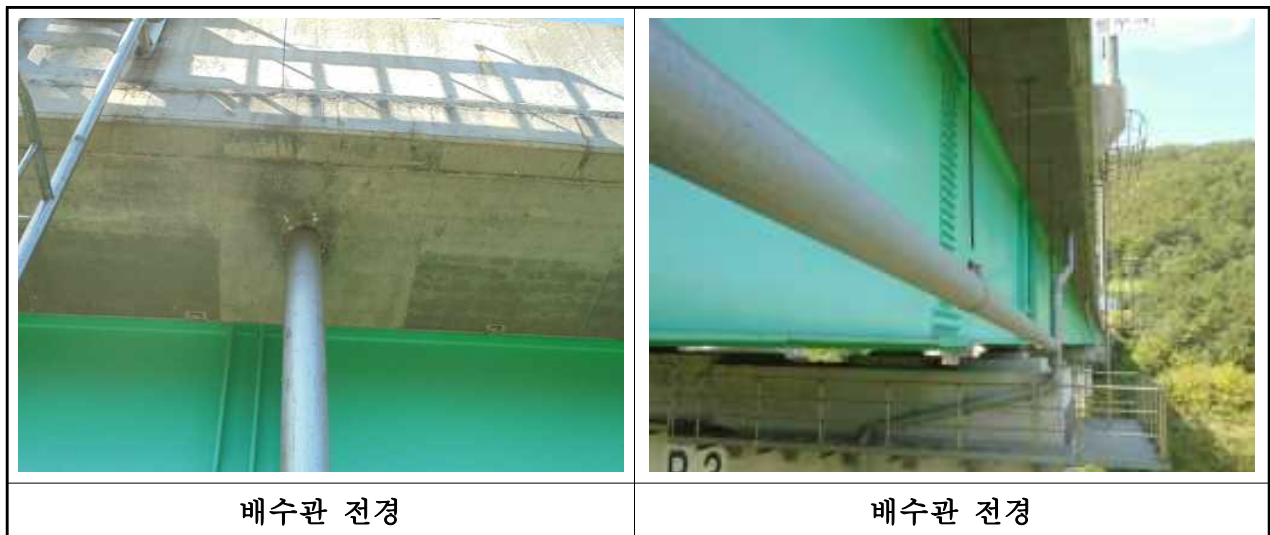

【사진 3.2.20】 배수구 및 배수관 전경(대구)

2) 외관조사 결과

- 배수시설에 대한 외관조사 결과, 배수구는 막힘 등이 없는 양호한 상태이나, 배수관의 고정고리 탈락과 이물질(폐콘크리트) 퇴적이 일부 조사되었다. 그리고 신축이음 하부에 설치된 유도배수관의 길이부족이 일부 확인되었다.

【표 3.2.26】 배수시설 외관조사 결과(대구)

구 분	배수관 너트 탈락(개소)	배수관 연결고리 탈락(개소)	배수관 연결재 탈락(개소)
S1	-	1.00/1	-
S2	-	-	-
S3	-	-	-
S4	-	-	-
S5	-	-	-
S6	2.00/2	-	5.00/5
S7	-	-	-
S8	1.00/1	-	2.00/2
S9	1.00/1	-	-
S10	-	-	-
S11	-	-	-
S12	-	-	-
합 계	4.00/4	1.00/1	7.00/7



배수관 연결고리 탈락(S1)



배수관 너트 탈락(S6)



배수관 연결재 탈락(S6)



배수관 연결재 탈락(S6)


【사진 3.2.21】 배수시설 손상현황(대구)

3) 기 점검(2013년) 결과와 비교

- 기 점검 이후 기 발생한 손상은 진전이 없는 것으로 확인되었으며, 배수관 연결재 손상은 1개소 추가 조사되었다. 배수구막힘 개소에 대해서는 정비가 실시되어 금회 조사 시 양호한 상태로 조사되었다.

【표 3.2.27】 배수시설 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
배수관 연결재 손상(개소)	11	12	

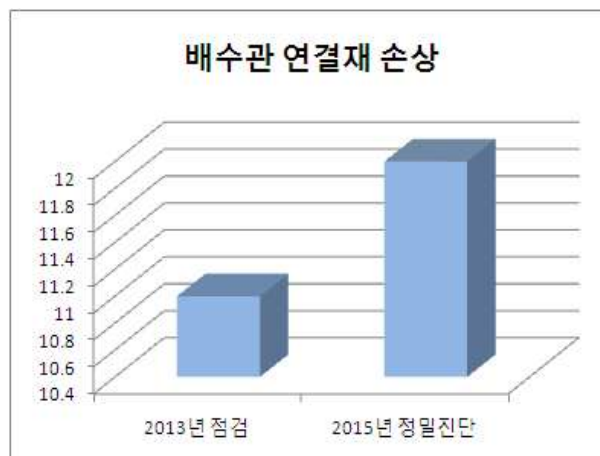

【그림 3.2.15】 배수시설 기 점검 결과 비교(대구)

4) 검토 의견

- 청도천1교(대구)의 배수시설은 체수 등의 손상이 없는 상태로 배수시설의 기능상태는 양호한 것으로 판단되나, 사용성 확보 측면에서 조사된 배수관 연결재 손상들에 대해서는 조치를 실시하는 것이 바람직하다.
- 배수구 및 배수관 막힘은 금회 조사 시 발견되지 않은 양호한 상태로서, 주기적인 정비를 통한 유지관리가 바람직하며, 막힘 유무에 대해서 주의관찰이 바람직할 것으로 판단된다.

나. 난간 및 연석(방호벽)

1) 부재의 개요

- 대상교량의 방호벽 방호벽은 철근콘크리트로 시공된 상태이며, 도보를 통한 외관조사를 실시하였다.



【사진 3.2.22】 난간 및 연석 전경(대구)

2) 외관조사 결과

- 방호벽에 대한 외관조사 결과, 시공초기 건조수축 및 우수유입에 의한 균열, 균열부백태 등의 손상이 다수 조사되었으며, 방호벽 단차, 파손 등의 국부적인 소규모 손상이 일부 조사되었다.

【표 3.2.28】 난간 및 연석 외관조사 결과(대구)

구 분	균열(m/개소)		균열부백태 (m/개소)	보수부 균열부백태 (m/개소)	방호벽 단차 (개소)	백태 (㎡/개소)	파손 (㎡/개소)
	(0.3mm미만)	(0.3mm이상)					
S1	1.6/2	-	1.3/1	-	1.00/1	-	-
S2	6.3/3	1.4/1	1.3/1	-	-	0.25/10	-
S3	4.2/4	5.8/5	8.5/3	-	-	0.20/1	-
S4	6.0/6	-	2.2/1	-	-	-	-
S5	12.9/24	-	-	-	-	-	-
S6	6.9/9	-	3.5/2	-	-	-	-
S7	4.2/5	-	1.3/1	1.1/1	-	-	-
S8	1.0/1	-	-	-	-	-	-
S9	16.8/28	-	1.0/1	-	-	6.14/7	-
S10	17.2/15	-	1.9/2	-	-	2.00/2	-
S11	6.2/7	-	10.5/7	-	-	0.50/1	-
S12	3.3/4	-	1.5/1	-	-	2.25/1	0.08/1
합 계	86.6/108	7.2/6	33.0/20	1.1/1	1.00/1	11.34/22	0.08/1

	
균열(S2)	균열부백태(S4)
	
보수부 균열부백태(S7)	백태(S9)
	
백태(S11)	파손(S12)


【사진 3.2.23】 난간 및 연석 손상현황(대구)

3) 기 점검(2013년) 결과와 비교

- 기 점검 이후 균열부가 우수침투에 의해 균열부백태로 진전된 것으로 판단되며, 열화부 및 방호벽 외측 백태 손상이 다수 추가 조사되었으며, 기존 손상의 진전은 없는 것으로 확인되었다.

【표 3.2.29】 난간 및 연석 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
균열(m)	99.4	93.8	
균열부백태(m ²)	-	34.1	
백태(m ²)	-	11.34	

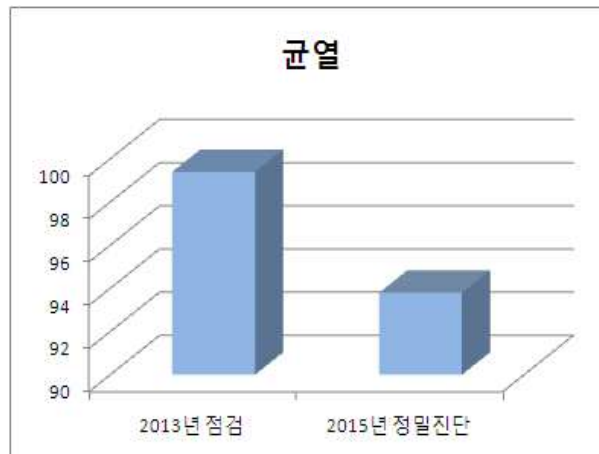

【그림 3.2.16】 난간 및 연석 기 점검 결과 비교(대구)

4) 검토 의견

- 방호벽에 발생한 균열은 건조수축에 의해 발생한 것으로 판단되며, 기존 균열부에 외부 우수접촉에 의해 균열부백태로 다수 조사되었다. 따라서 내구성 확보 차원에서 백태 손상에 대해서는 표면처리 실시, 폭 0.3mm 균열은 주입보수가 바람직할 것으로 판단된다.

3.3 외관조사 결과(부산)

3.3.1 상부구조

가. 바닥판

1) 부재의 개요

- 청도천1교(부산)의 바닥판은 철근콘크리트 구조로 시공되어 있고, 좌·우측 캔틸레버부 하면에는 외부로부터의 우수유입을 방지하기 위해 물끊기홈이 전 구간에 설치되어 있다.
- 바닥판의 외관조사는 고소작업차 및 굴절차를 이용하여 근접조사를 시행하였다.




【사진 3.3.1】 바닥판 전경(부산)

2) 외관조사 결과

- 바닥판 하면에 대한 외관조사 결과, 거더와 거더사이에서 표면 망상균열과 폭 0.3mm미만의 횡방향균열, 균열부 백태와 캔틸레버부에서 콘크리트 박락, 균열부 백태 등이 일부 조사되었다.
- 바닥판 하면에서 발생한 균열 및 망상균열은 바닥판의 건조수축이 구속되어 발생한 비구조적인 손상으로 판단되며, 운하중 등에 의한 손상의 진전은 없는 것으로 확인되었다.
- 캔틸레버부 발생한 콘크리트 박락과 균열부 백태는 균열부를 통한 우수유입에 의해 발생한 손상으로 손상의 진전 방지 및 내구성 확보를 위한 보수가 필요하다.

【표 3.3.1】 바닥판 외관조사 결과(부산)

구 분	균열(m/개소) (0.3mm미만)	균열부백태 (m/개소)	망상균열 (m²/개소)	박락 (m²/개소)	백태 (m²/개소)	보수부 균열부백태 (m/개소)	재료분리 (m²/개소)
S1	-	-	-	0.16/1	0.03/1	-	-
S2	0.4/1	5.4/6	-	-	-	-	-
S3	-	3.7/3	-	-	-	-	0.12/1
S4	-	-	-	-	0.15/1	-	-
S5	2.0/1	-	-	-	-	-	-
S6	-	-	-	-	-	-	-
S7	1.5/1	-	-	-	-	-	-
S8	-	-	-	-	-	-	0.34/2
S9	2.0/1	2.0/1	4.00/1	-	-	2.2/1	-
S10	8.2/7	-	-	-	-	-	-
S11	3.2/3	0.6/1	-	-	-	-	-
S12	-	-	-	-	-	-	-
합 계	17.3/14	11.7/11	4.00/1	0.16/1	0.18/2	2.2/1	0.46/2

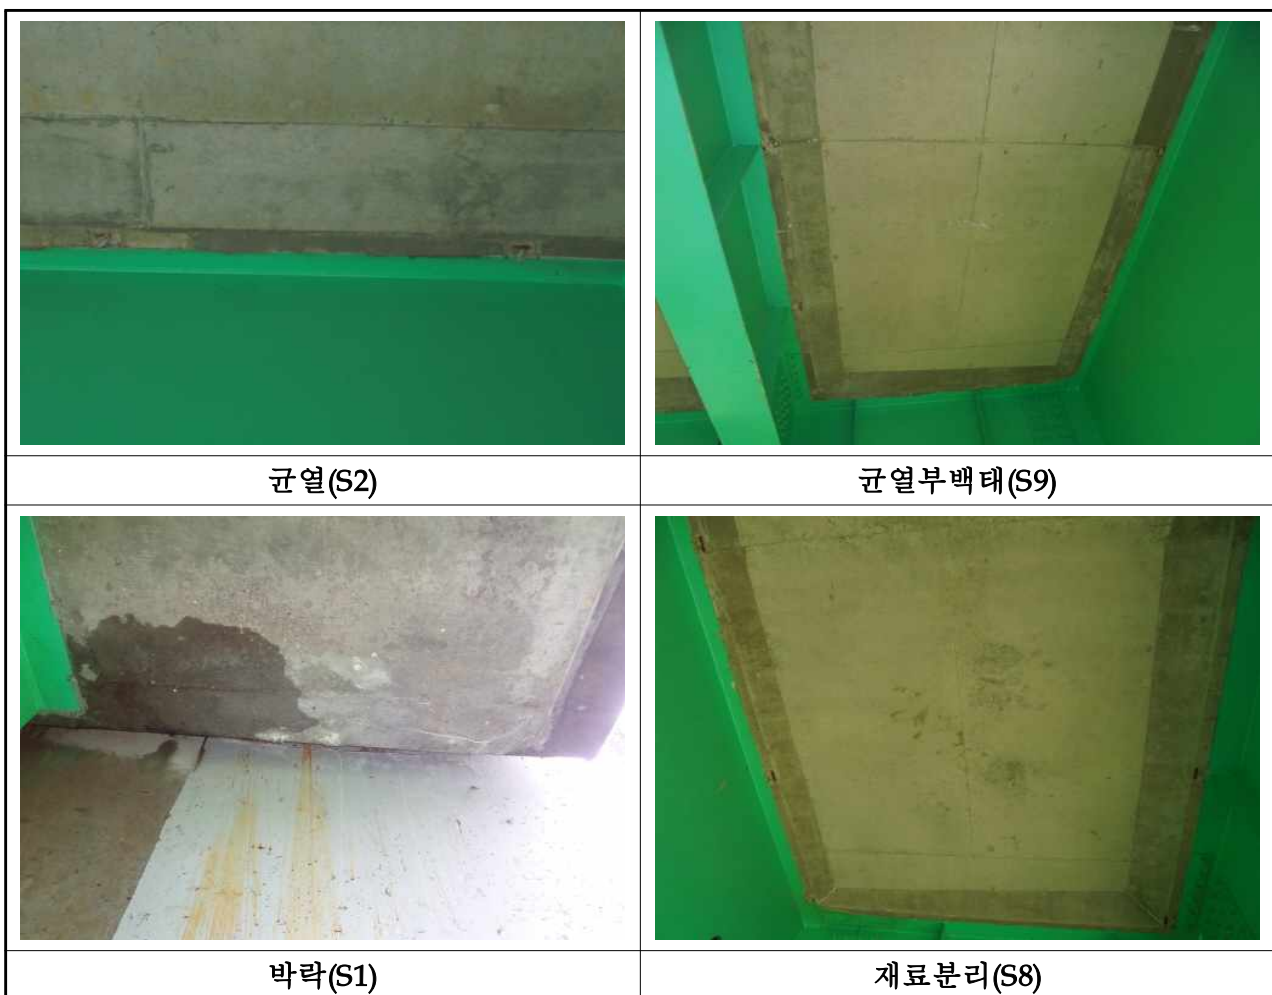


【사진 3.3.2】 바닥판 손상현황(부산)

3) 기 점검(2013년) 결과와 비교

- 바닥판하면 균열과 백태에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상 진전여부를 검토한 결과, 기 점검 이후에 정밀조사에 의해 균열 및 기 조사된 균열부 우수접촉에 의한 균열부백태가 다소 증가한 것으로 조사되었다.

【표 3.3.2】 바닥판 하면 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
균열 (0.3mm미만), (m)	5.2	17.3	
백태손상(m ²)	0.58	14.08	

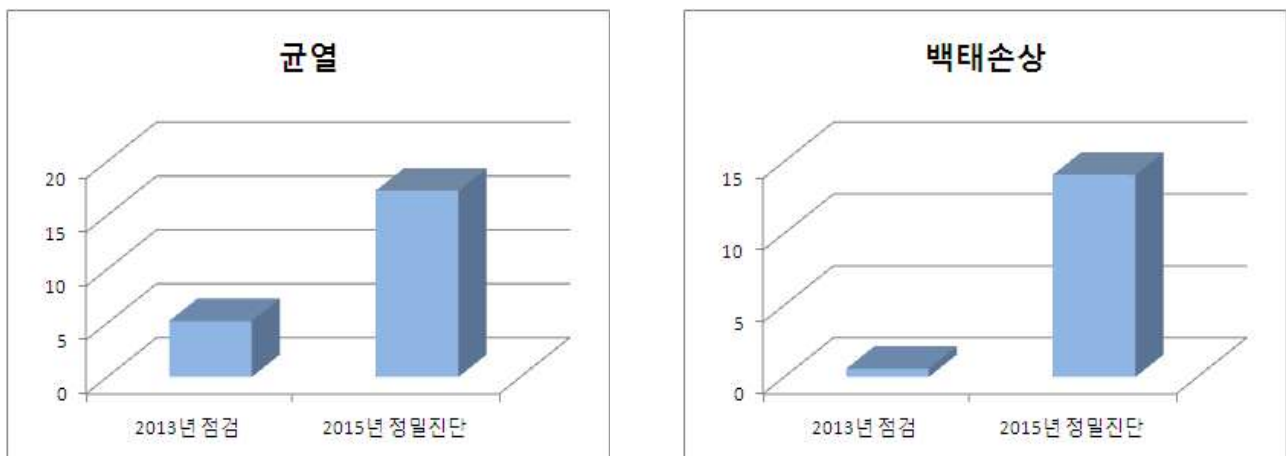

【그림 3.3.1】 바닥판 하면 기 점검 결과 비교(부산)

4) 검토의견

- 균열 및 망상균열은 구조적인 안전성의 문제는 없는 상태로서, 거더의 구속에 의한 횡방향의 건조수축 균열로 판단된다. 일부 열화부 및 균열부 우수접촉에 의한 백태가 국부적으로 관찰되는 상태로서, 내구성 저하방지를 위한 표면처리 및 지속적인 관찰이 필요할 것으로 판단된다.
- 박락은 신축이음 단부측에서 관찰되며, 열화부 반복적인 우수접촉에 의해 발생된 것으로 판단되며 내구성 확보차원으로 적정보수가 실시되어야 할 것으로 판단된다.

나. 강박스 거더

1) 부재의 개요

- 청도천1교(부산)의 거더는 2.6m(B)×2.4m(H)×2열의 Steel Box Girder가 4경간 및 3경간 연속으로 시공되어 있으며, 각 경간의 거더 시·종점부에는 점검구가 설치되어 있다.
- 거더 외부는 굴절차를 이용하였으며, 거더 내부는 도보를 이용하여 근접조사를 시행하였다.
- 외관조사시에는 붕괴유발부재(F.C.M)에 대해 보다 정밀한 점검을 실시하였으며, 특히, 피로균열 발생 부재, 부식에 의한 단면감소, 구조적인 변형 여부, 도장손상 등 안전성, 내구성 및 사용성에 영향을 미치는 결함에 대하여 조사를 수행하였다.



【사진 3.3.3】 강박스 거더 전경(부산)

2) 강박스 거더 내부

① 외관조사 결과

- 강박스 거더 내부는 용접부 결함, 강재 변형 등의 손상이 없는 것으로 확인되었으나, 현장이음부를 통한 우수유입 및 전구손상, 현장이음부 실런트 미흡, 소규모 도장손상 등이 조사되었다.
- 거더 내부에 도장보수가 시행된 부위는 들뜸, 도장탈락 등이 없는 양호한 상태로 확인되었다.

【표 3.3.3】 강박스 거더 내부 외관조사 결과(부산)

구 분	도장손상 (㎡/개소)	우수유입흔적 (㎡/개소)	실런트미흡 (개소)	전구손상 (개소)
S1	0.02/2	-	-	-
S2	0.12/10	0.20/2	-	1.00/1
S3	-	0.25/1	1.00/1	-
S4	-	3.64/5	-	1.00/1
S5	-	0.66/2	-	-
S6	0.03/3	0.25/1	-	-
S7	-	2.00/4	1.300/1	-
S8	3.75/1	4.90/5	-	-
S9	-	8.00/1	1.00/1	-
S10	-	1.29/5	1.00/1	-
S11	-	2.55/3	1.00/1	-
S12	-	-	1.00/1	-
합 계	3.92/16	23.74/29	6.00/6	2.00/2





【사진 3.3.4】 강박스 거더 내부 손상현황(부산)

② 기 점검(2013년) 결과와 비교

- 기 점검 이후 도장손상과 우수유입흔적이 일부 추가 확인되었다.

【표 3.3.4】 강박스 거더 내부 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
도장손상(m ²)	0.04	3.92	
우수유입흔적(m ²)	14.16	23.74	

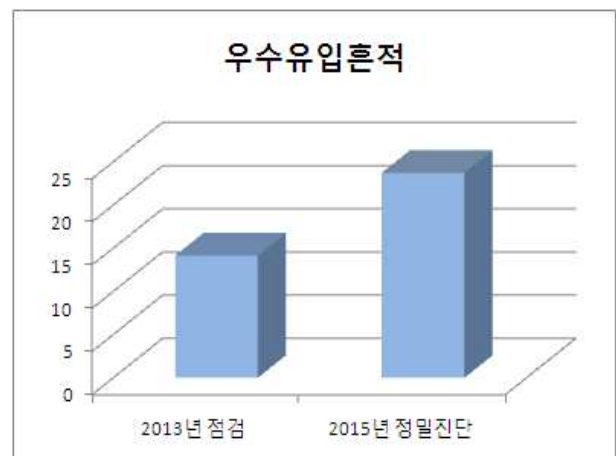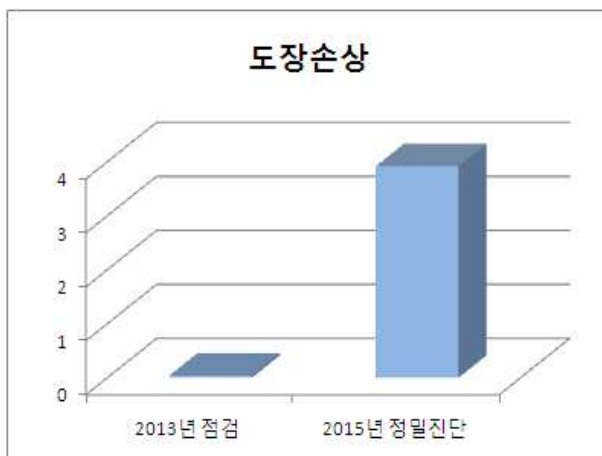

【그림 3.3.2】 강박스 거더 내부 기 점검 결과 비교(부산)

③ 검토의견

- 하부플랜지에 발생한 우수유입의 경우 현장이음부를 통해 발생된 손상으로 강재의 부식을 유발할 수 있으므로 현장이음부 씰링과 병행하여 보수를 실시하는 것이 필요하다.
- 도장손상은 일부 추가 조사되었으며 거더내부 내구성 저하 방지를 위한 재도장 보수를 실시하는 것이 바람직하며, 전구손상에 대해서는 점검 안전 및 효율을 위하여 정비가 필요할 것으로 판단된다.

3) 강박스 거더 외부

① 외관조사 결과

- 강박스 거더 외부는 용접부 결함, 강재 변형 등의 손상은 없는 것으로 확인되었으나, 온도 및 습도, 도장두께의 불균일 등의 환경적·시공적인 원인 등에 의한 도장손상이 일부 확인되었다.

【표 3.3.5】 강박스 거더 외부 외관조사 결과(부산)

구 분	도장손상(㎡/개소)	비고
S1	0.01/1	
S2	0.23/4	
S3	0.20/13	
S4	1.90/36	
S5	1.34/35	
S6	0.25/6	
S7	0.09/4	
S8	1.30/15	
S9	1.95/23	
S10	0.48/3	
S11	0.52/4	
S12	0.08/1	
합 계	8.35/145	



【사진 3.3.5】 강박스 거더 외부 손상현황(부산)




【사진 3.3.5】 강박스 거더 외부 손상현황(부산,계속)

② 기 점검(2013년) 결과와 비교

- 기 점검 이후 금회 진단 시 정밀조사에 의해 도장손상이 추가 조사되었다.

【표 3.3.6】 강박스 거더 외부 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
도장손상(m ²)	1.48	8.35	

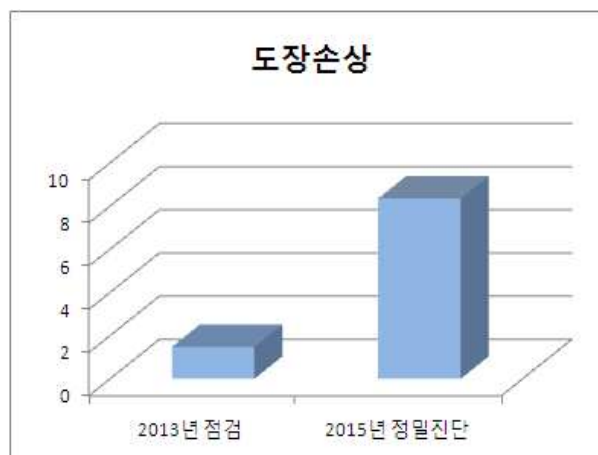

【그림 3.3.3】 강박스 거더 외부 기 점검 결과 비교(부산)

③ 검토의견

- 거더 하부플랜지 및 단부측에 발생한 국부적인 도장손상은 구조물의 안전성에 문제는 없는 것으로 판단되나, 내구성 확보 차원의 재도장 보수가 필요하다.

다. 가로보 및 세로보

1) 부재의 개요

- 청도천1교(부산)의 거더와 거더 사이에는 가로보 및 세로보가 설치되어 있으며, 외관조사시에는 강박스 거더 외부 점검과 동일한 방법으로 조사를 실시하였다.




【사진 3.3.6】 가로보 및 세로보 전경(부산)

2) 외관조사 결과

- 가로보 및 세로보에 대한 외관조사 결과, 용접부 결함, 강재 변형 등의 손상은 없는 것으로 확인되었으나, 온도 및 습도, 도장두께의 불균일 등의 환경적·시공적인 원인 등에 의한 도장손상이 일부 확인되었다.

【표 3.3.7】 가로보 및 세로보 외관조사 결과(부산)

구 분	도장손상(m ² /개소)	비고
S1	0.07/3	
S2	0.01/1	
S3	0.55/12	
S4	0.99/12	
S5	0.14/4	
S6	0.16/3	
S7	-	
S8	-	
S9	0.21/5	
S10	0.04/1	
S11	0.09/6	
S12	0.11/5	
합 계	2.37/52	

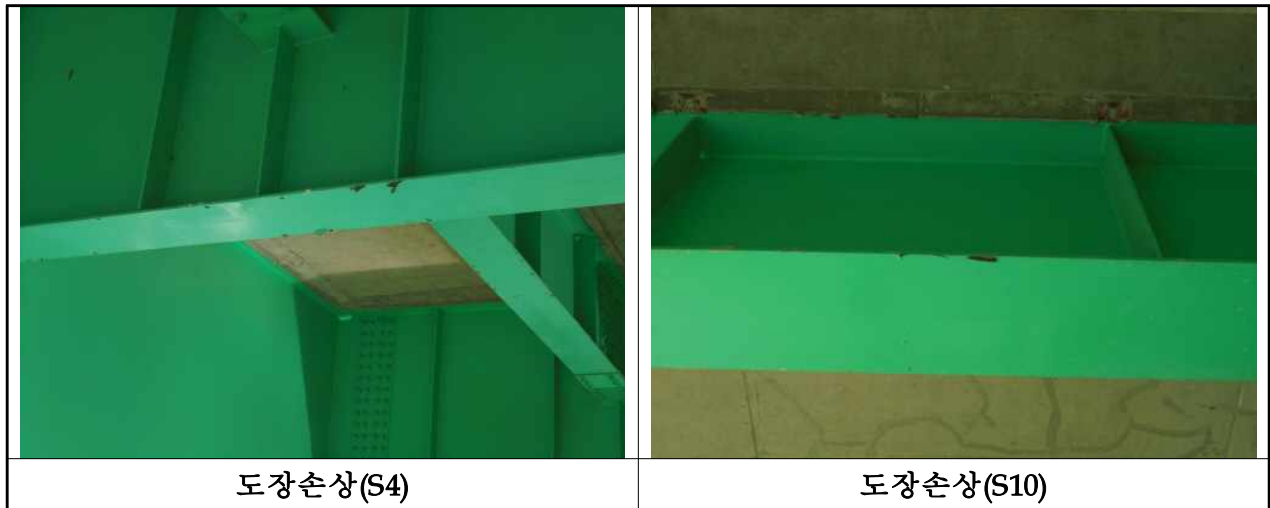


【사진 3.3.7】 가로보 및 세로보 손상현황(부산)

3) 기 점검(2013년) 결과와 비교

- 기 점검 이후 정밀조사에 의해 도장손상이 일부 추가 확인되었다.

【표 3.3.8】 가로보 및 세로보 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
도장손상(m ²)	0.81	2.37	

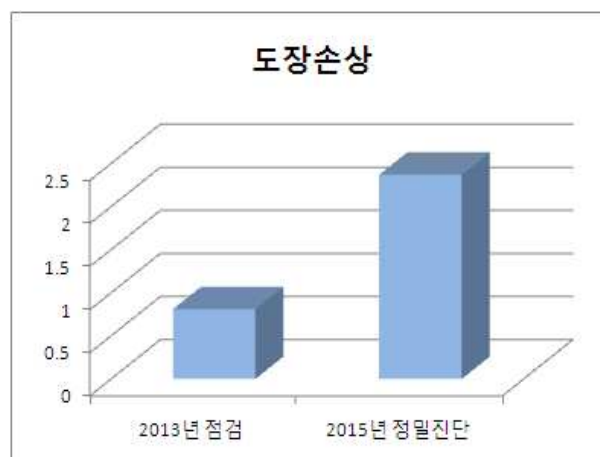

【그림 3.3.4】 가로보 및 세로보 기 점검 결과 비교(부산)

4) 검토의견

- 가로보 및 세로보에 발생된 국부적인 도장손상은 구조물의 안전성에 문제는 없는 것으로 판단되나, 내구성 확보 차원의 보수가 필요하다.

3.3.2 하부구조

가. 교대

1) 부재의 개요

- 청도천1교(부산)의 교대는 역T형 형식이며, 기초는 A2이 강관파일($\Phi 508$, $T=9\text{mm}$), A1이 직접기초로 시공되어 있다.
- 교대 법면은 보호블럭이 시공되어 있었으며, 외관조사 시에는 도보를 이용하여 근접조사를 시행하였다.



교대 전경(A1)

【사진 3.3.8】 교대 전경(부산)

2) 외관조사 결과

- 교대 외관조사 결과, 보호블럭 손상 및 폭 0.3mm 미만 균열, 누수흔적, 보수부 손상이 조사되었다.

【표 3.3.9】 교대 외관조사 결과(부산)

구 분	보호블럭 침하 (m ² /개소)	보호블럭 침하 (m/개소)	균열(m/개소) (0.3mm미만)	누수흔적 (m ² /개소)	보호블럭 이격 (m/개소)	보수부재백태 (m ² /개소)	보수부균열 (m/개소) (0.3mm미만)
A1	-	-	2.9/3	0.57/2	12.0/1	0.10/1	3.0/2
A2	2.25/1	9.0/1	1.2/1	-	-	-	-
합 계	2.25/1	9.1/1	4.1/4	0.57/2	12.0/1	0.10/1	3.0/2

	
보호블럭 이격(A1)	보호블럭 침하(A2)
	
수직균열(A1 구체)	보수부재균열(A1 흉벽)
	
누수흔적(A1 흉벽)	보수부재백태(A1 흉벽)



【사진 3.3.9】 교대손상현황(부산)

3) 기 점검(2013년) 결과와 비교

- 기 점검 이후 균열과 누수흔적이 일부 추가 조사되었다.

【표 3.3.10】 교대 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
균열(0.3mm미만), (m)	5.2	7.1	
누수흔적(m ²)	0.25	0.57	

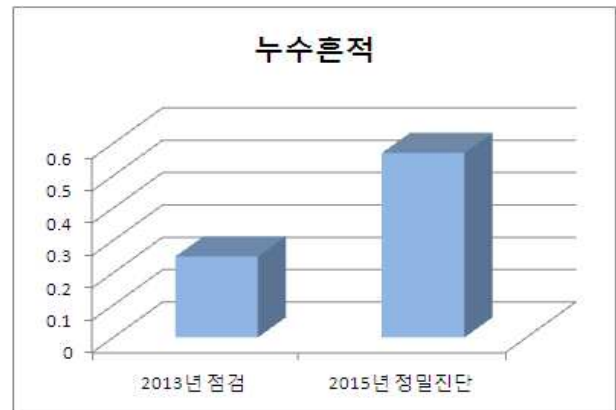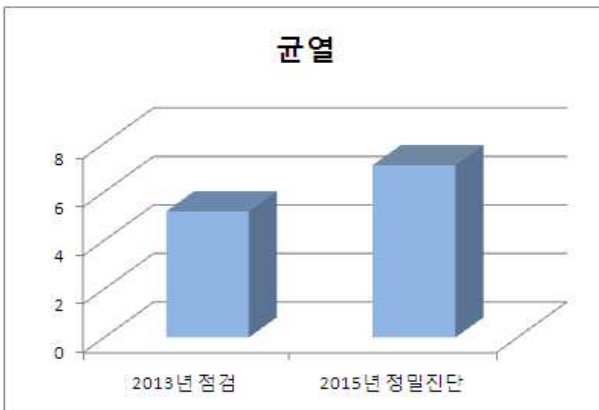

【그림 3.3.5】 교대 기 점검 결과 비교(부산)

4) 검토의견

- 교대의 균열은 형상과 규모로 미루어 시공초기 건조수축 균열로 판단되며, 현재 손상정도가 경미하므로 지속관찰이 바람직하며, 일부 보수부 백태의 경우 내구성 저하 방지를 위한 표면처리 실시가 바람직할 것으로 판단된다. 누수흔적은 신축하부 누수 및 우수접촉 등에 의한 누수흔적으로서 신축이음 차수 기능이 확보되어야 할것으로 판단된다.
- 보호블럭 손상에 대해서는 현재 상태가 경미한 정도이며, 대구방향 보수부 이후 재 손상발생이 없는 점을 미루어, 현재 교대의 보호블럭 이격 및 침하하는 시공초기에 발생한 상태이며 현재 안정화단계로 진전은 없을 것으로 판단되므로 상태변화에 대한 지속관찰이 바람직하다.

나. 교각

1) 부재의 개요

- 청도천1교(부산) 교각은 T형 교각이며, 기초는 직접기초, 파일기초, 우물통기초로 시공되어 있다.
- 각각의 교각에는 점검로가 설치되어 있으며, 점검로는 상부에서 진출입이 가능하도록 설치되어 있다.
- 외관조사 시에는 도보와 고소작업차 및 굴절차를 이용하여 근접조사를 시행하였다.



【사진 3.3.10】 교각 전경(부산)

2) 외관조사 결과

- 교각 코핑부와 기둥부는 기 발생한 균열의 진전은 없는 것으로 조사되었으나, 폭 0.3mm 미만 균열과 망상균열이 일부 추가 조사되었다.
- P4의 경우 신축이음부를 통한 우수유입으로 체수 등이 발생하였으며, P6 코핑부에 국부적인 백태가 확인되었다.

【표 3.3.11】 교각 외관조사 결과(부산)

구 분	균열(m/개소) (0.3mm미만)	그을음 (m ² /개소)	긁힘 (m ² /개소)	누수흔적 (m ² /개소)	들뜸 (m ² /개소)
P1	-	0.09/1	0.05/1	-	-
P2	3.7/7	-	-	-	0.04/2
P3	2.5/3	-	-	-	-
P4	3.2/8	-	-	0.24/1	-
P5	1.1/2	-	-	-	-
P6	2.1/3	-	-	-	-
P7	0.4/1	-	-	-	-
P8	0.5/1	-	-	6.95/5	-
P9	4.0/1	-	0.05/1	-	-
P10	-	-	0.10/1	1.00/1	-
P11	2.6/4	-	-	-	-
합 계	21.3/31	0.09/1	0.20/3	8.19/7	0.04/2

【표 3.3.11】 교각 외관조사 결과(부산,계속)

구 분	망상균열 (㎡/개소)	백태 (㎡/개소)	보수부재균열 (㎡/개소) (0.3mm미만)	표면열화 (㎡/개소)	파손 (㎡/개소)
P1	-	-	-	-	-
P2	-	-	-	-	-
P3	-	0.02/2	-	-	-
P4	-	-	-	-	0.04/1
P5	-	-	3.8/6	-	-
P6	-	-	-	-	-
P7	-	-	-	-	-
P8	-	-	-	-	-
P9	0.90/1	-	0.4/2	1.00/1	-
P10	-	-	-	-	-
P11	-	-	0.6/1	-	-
합 계	0.90/1	0.02/2	4.8/9	1.00/1	0.04/1




【사진 3.3.11】 교각 손상현황(부산)

	
누수흔적(P4)	보수부재균열(P5)
	
보수부재균열(P9)	표면열화(P8)
	
균열(P10)	파손(P4)


【사진 3.3.11】 교각 손상현황(부산,계속)

3) 수중부 교각 점검

- 청도천1교(부산)는 청도천을 횡단하고 있으며 수중부 교각(P3, P4)에 대한 외관조사 및 깊이측정을 실시하였다.
- 수중부 교각의 외관상태는 파손이나 기초 세굴 등이 없는 양호한 상태로 조사되었으며, 수심은 P4는 육상노출부 P3의 경우 0.05~0.50m로 측정되었다.

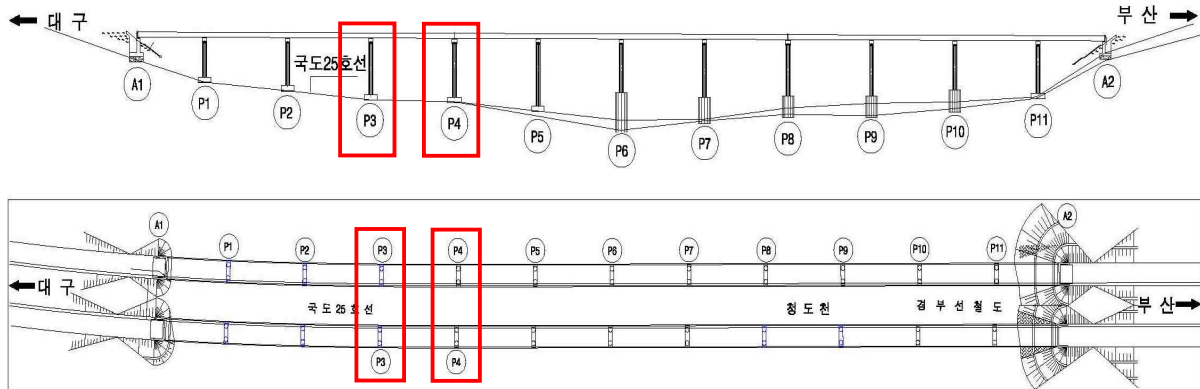

【그림 3.3.6】 교각 수중부 조사 위치도(부산)

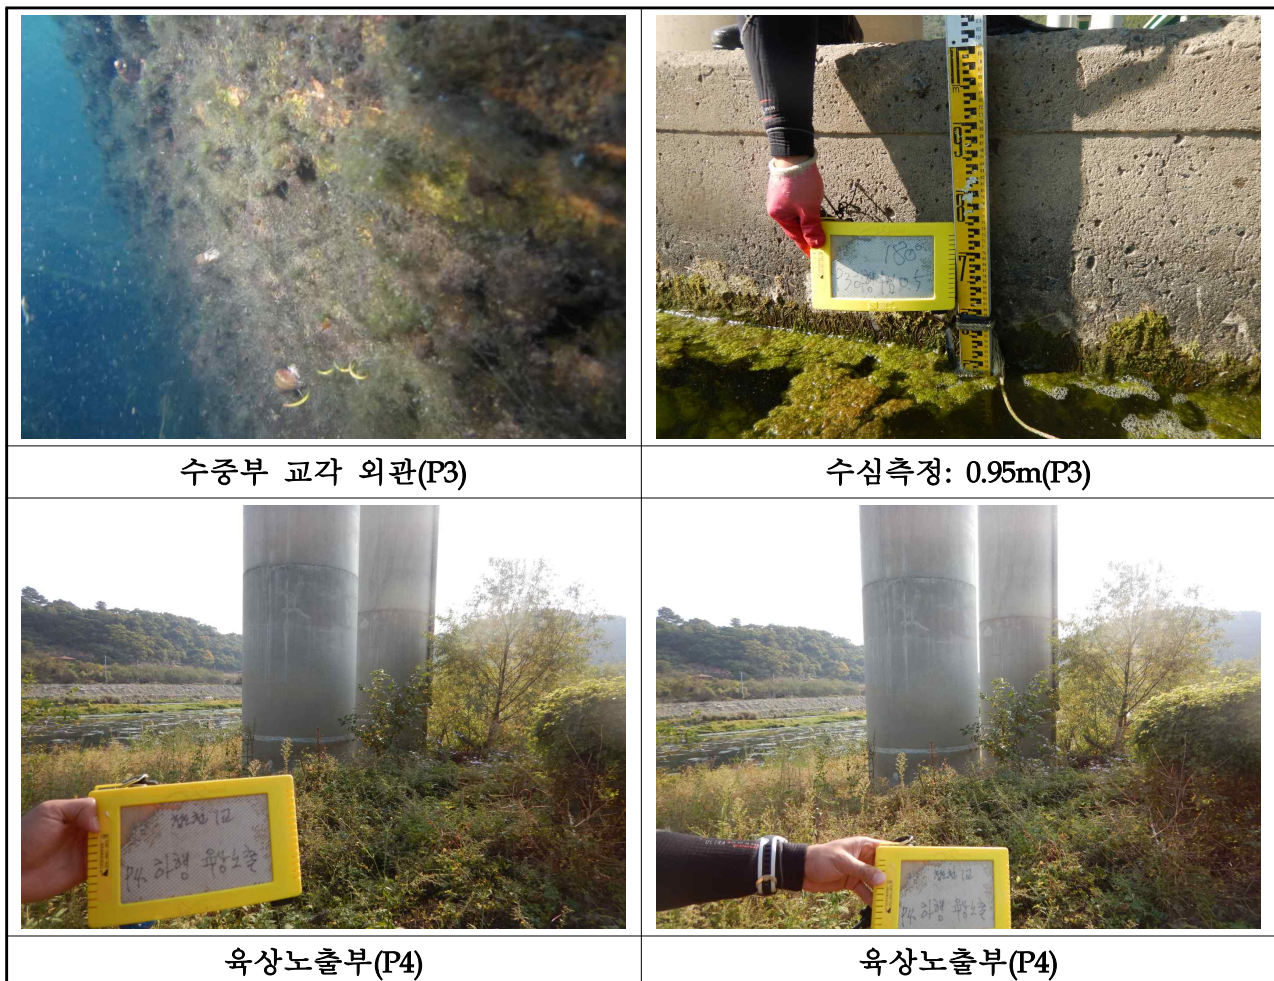



【사진 3.3.12】 교각 수중부 조사 현황(부산)

4) 기 점검(2013년) 결과와 비교

- 기 점검 결과를 토대로 손상을 비교한 결과, 금회 진단 시 정밀조사에 의해 균열은 일부 추가 조사되었으며, 누수흔적은 정밀조사를 통해 물량이 일부 조정되었다.

【표 3.3.12】 교각 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
균열 (0.3mm미만), (m)	3.4	21.3	
망상균열(m ²)	0.90	0.90	
누수흔적(m ²)	8.95	8.19	

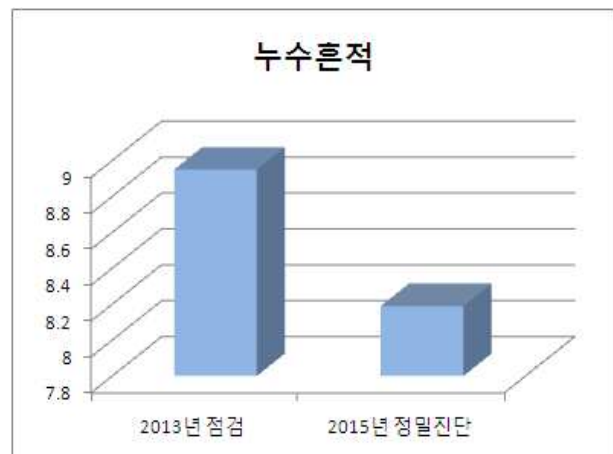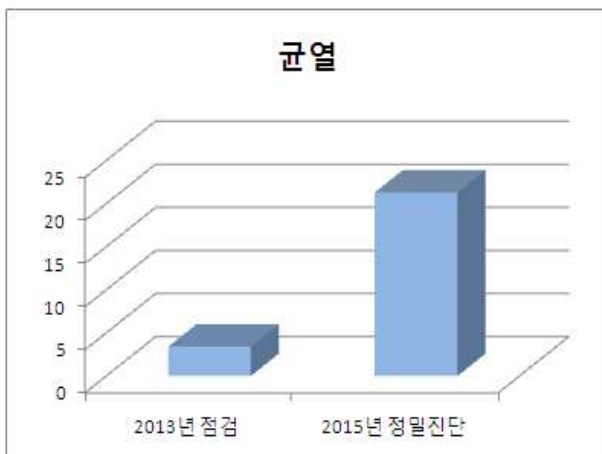

【그림 3.3.7】 교각 기 점검 결과 비교(부산)


5) 검토의견

- 조사된 균열들은 균열의 패턴, 발생위치 등을 고려해 볼 때, 외력에 의해 발생된 균열이 아닌 시공초기 건조수축 및 공용년수 경과에 의한 노후화 등에 의해 발생된 비구조적인 균열로 판단되며, 일부 보수미흡에 의해 보수부 재균열이 관찰되었다. 다만 현재 정도가 경미하므로 손상 상태변화에 대한 지속관찰이 바람직할 것으로 판단된다.
- 파손, 굽힘 등 국부적으로 소규모 단면손상이 조사되었으며, 파손의 경우 단면보수를 실시하고 굽힘은 현재 정도가 경미하므로 지속관찰을 하는 것이 적절하다.
- 하부구조 교각의 조사결과 대체적으로 양호한 상태로 조사되었으며, 손상정도에 따라 내구성 확보 차원에서 보수조치를 실시하여 유지관리하는 것이 바람직하다.


3.3.3 교량받침

가. 부재의 개요

- 청도천1교(부산)의 교량받침은 포트받침이 총 60개소 설치되어 있으며, 교량받침의 배치도는 아래와 같다.
- 교량받침은 상부구조에서 발생한 하중을 하부구조로 전달하고 상부구조의 신축 및 회전에 능동적으로 대응하는 부재이며, 본 조사에서는 과반력 및 부반력 발생 여부, 온도변화 및 활하중에 의한 신축거동 여부 뿐만 아니라 강재 부식, 콘크리트 손상 여부 등 내구성, 기능성, 사용성 등에 대한 현장조사를 중점적으로 시행하였다.

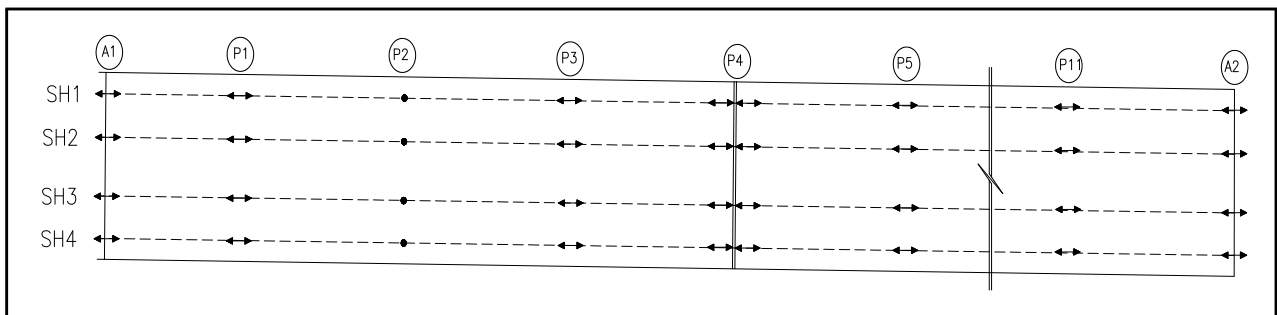

【그림 3.3.8】 교량받침 배치도(부산)

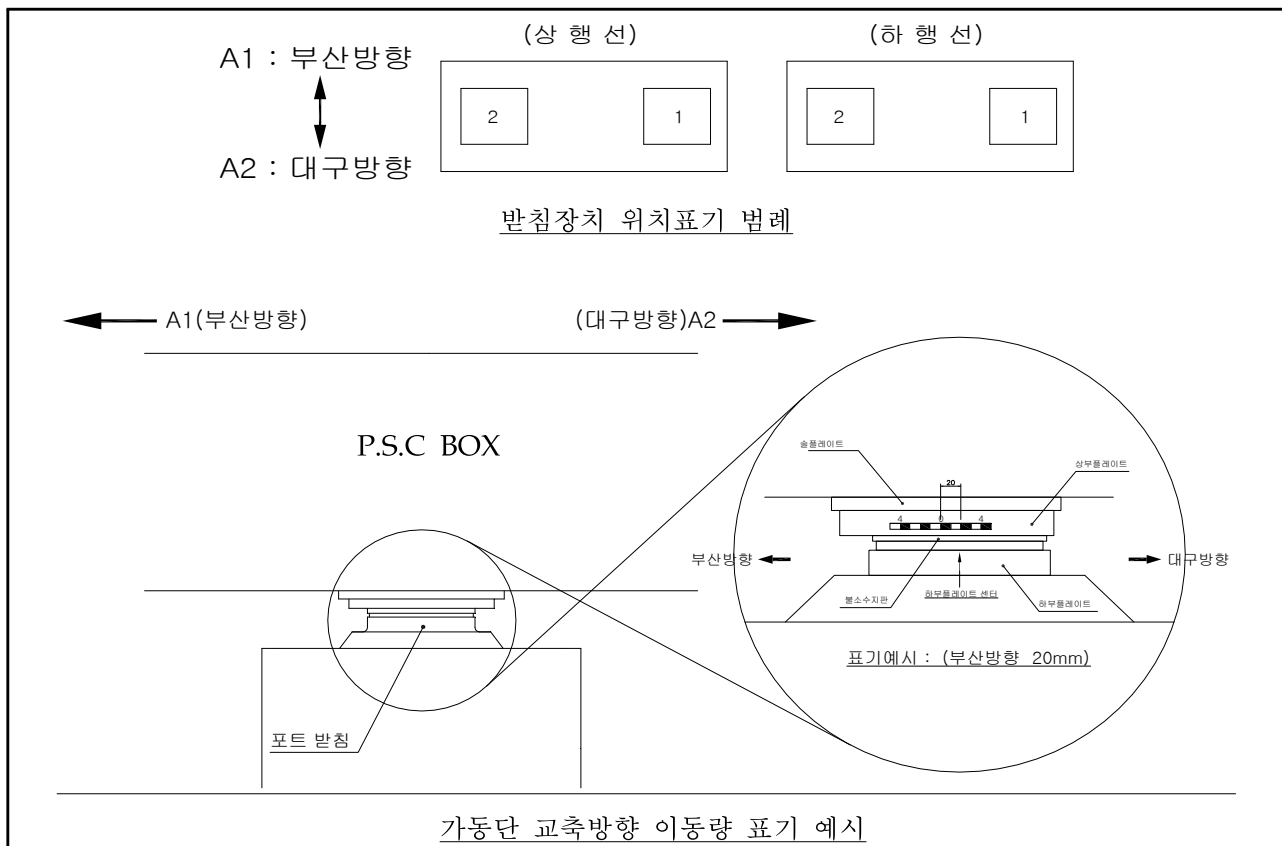

【그림 3.3.9】 가동단 이동량 표기법례



【사진 3.3.13】 교량받침 전경(부산)

나. 외관조사 결과

- 교량받침에 대한 외관조사 결과, 건조수축에 의해 받침콘크리트 및 몰탈균열, 받침콘크리트 재료분리, 먼지막이링 등이 조사되었다.
- 상·하부 플레이트는 대체적으로 양호한 상태이나 일부 소규모 볼트 부식 및 받침부분 부식이 조사되었다.

【표 3.3.13】 교량받침 외관조사 결과(부산)


구 분	받침 콘크리트 균열 (0.3mm미만) (m/개소)	몰탈균열 (0.3mm미만) (m/개소)	받침 콘크리트 파손 (m²/개소)	받침 콘크리트 재료분리 (m²/개소)	받침 콘크리트 철선노출 (m²/개소)	볼트부식 (개소)	받침부식 (개소)	받침부분 부식 (m²/개소)	먼지막이 링 손상 (개소)
A1	-	0.1/1	-	-	-	-	-	-	1.00/1
P1	-	0.2/1	-	-	-	-	-	-	-
P2	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00/2
P3	0.1/1	-	-	-	-	1.00/1	-	-	-
P4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P5	0.3/1	-	-	-	-	1.00/1	-	-	-
P6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P7	-	-	-	0.04/1	-	-	-	-	-
P8	-	-	0.08/1	-	-	-	-	-	-
P9	-	-	-	-	0.04/1	16.00/16	4.00/4	-	-
P10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P11	-	0.2/1	-	-	0.08/3	1.00/1	-	0.17/3	-
A2	-	0.6/2	-	-	-	-	-	-	-
합 계	0.4/2	0.8/3	0.08/1	0.04/1	0.12/4	19.00/19	4.00/4	0.17/3	3.00/3

	
몰탈균열(A1)	받침콘크리트 파손(P8)
	
볼트부식(P2)	받침부식(P8)
	
받침콘크리트 철선노출(P10)	먼지막이링 손상(P1)

【사진 3.3.14】 교량받침 손상현황(부산)

다. 연단거리 검토

- 교대 및 교각의 받침은 상부구조로부터 집중하중을 받는 부위이고, 지진시에는 큰 수평력이 작용하는 곳이다. 연단거리가 짧으면 고정단에서는 콘크리트 구체 또는 교량받침이 파손될 수 있고, 가동단에서는 최악의 경우 받침이 벗어나 거더가 낙하할 수도 있다.
- 상부구조의 길이에 따라 '도로교설계기준(2010, 국토교통부)'에서는 최소값을 규정하고 있다.

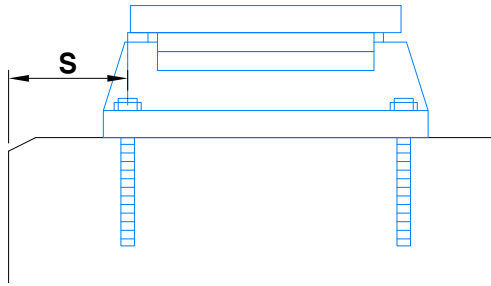

< 포트받침 >

- 거더의 경간길이 100m 이하

$$: S(\text{mm}) = 200 + 5L$$

- 거더의 경간길이 100m 이상

$$: S(\text{mm}) = 300 + 4L$$

여기서, L은 경간길이(m)

【그림 3.3.10】 도로교설계기준 연단거리 산출방법

1) 연단거리 산출

- 거더 경간길이(L=40.0m) : $200+5 \times 40.0 = 400.0(\text{mm})$
- 거더 경간길이(L=50.0m) : $200+5 \times 50.0 = 450.0(\text{mm})$

2) 연단거리 측정 결과

- 연단거리 측정 결과, 실측 연단거리가 계산 연단거리를 상회하고 있는 것으로 측정되어 시방규정을 만족하고 있는 것으로 검토되었다.



연단거리 측정

【사진 3.3.15】 연단거리 측정 전경(부산)

【표 3.3.14】 연단거리 측정 결과(부산)

구 분	계산 연단거리 (mm)	실측 연단거리(mm)				검토 결과
		Sh1	Sh2	Sh3	Sh4	
A1	400	615	620	620	615	O.K
P1	450	1010	1015	1015	1020	O.K
P2	450	1025	1030	1020	1025	O.K
P3	450	1025	1020	1025	1025	O.K
P4	A1측	450	710	700	705	O.K
	A2측	450	700	700	705	O.K
P5	450	1010	1020	1015	1015	O.K
P6	450	1020	1010	1010	1012	O.K
P7	450	1015	1015	1020	1020	O.K
P8	A1측	450	680	685	690	O.K
	A2측	450	690	690	685	O.K
P9	450	1020	1020	1025	1015	O.K
P10	450	1030	1025	1030	1030	O.K
P11	450	1020	1015	1010	1015	O.K
A2	400	625	630	620	630	O.K

라. 교량받침 신축거동상태 검토

1) 온도변화에 따른 가동상태 검토

- 교량받침은 포트받침으로 현재 여유량을 실측함으로써 온도 변화와 활하중에 의한 거더의 처짐에 따른 신축시 이동량 부족으로 인한 받침의 기능 저하 여부를 검토하고자 하였다.
- 교량받침의 신축거동상태 검토시에는 이동량 측정 당시의 실측 온도(24.8℃, 9월 10일)를 이용하여 검토를 실시하였다.

2) 설계기준온도(-10℃ ~ 40℃(보통지방))에 따른 여유량 검토

- 교량받침의 이동량을 검토한 결과, 온도변화에 따른 수축 및 신장시 가동여유량을 확보하고 있는 것으로 확인되었다.

【표 3.3.15】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 산정(부산)

구 분	온도변화 (ΔT , °C)		선팅창 계수 (α)	신축 거더길이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량 (mm)	최대 받침 이동량(mm)	
	동절기	하절기			동절기	하절기		동절기 (최대수축시)	하절기 (최대신장시)
A1	30.0	20.0	1.2×10^{-5}	90	32.4	21.6	-	32.4	21.6
P1	30.0	20.0	1.2×10^{-5}	50	18.0	12.0	-	18.0	12.0
P2	고정단								
P3	30.0	20.0	1.2×10^{-5}	50	18.0	12.0	-	18.0	10.0
P4	30.0	20.0	1.2×10^{-5}	100	36.0	24.0	16.0	36.0	40.0
	30.0	20.0	1.2×10^{-5}	100	36.0	24.0	16.0	36.0	40.0
P5	30.0	20.0	1.2×10^{-5}	50	18.0	12.0	-	18.0	10.0
P6	고정단								
P7	30.0	20.0	1.2×10^{-5}	50	18.0	12.0	-	18.0	12.0
P8	30.0	20.0	1.2×10^{-5}	100	36.0	24.0	16.0	36.0	40.0
	30.0	20.0	1.2×10^{-5}	100	36.0	24.0	16.0	36.0	40.0
P9	30.0	20.0	1.2×10^{-5}	50	18.0	12.0	-	18.0	12.0
P10	고정단								
P11	30.0	20.0	1.2×10^{-5}	50	18.0	12.0	-	18.0	12.0
A2	30.0	20.0	1.2×10^{-5}	90	32.4	21.6	-	32.4	21.6
1) 조사당시 온도 : 20.0°C(조사일 : 2015년 9월 10일, 실측온도) 2) 검토온도 : -10°C ~ 40°C(보통지방) 3) 신축장 100m 이상 교량의 경우 신장시에만 거더의 처짐에 의한 이동량 고려(도로설계요령, 2009)									

【표 3.3.16】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과(부산)

구 분		점검당시 실측이동량(㎜)	최대 받침	이동량(㎜)	실측 받침 가동여유량(㎜)		받침용량 (㎜)	검토 결과
			최대 수축 이동량	최대 신장 이동량	수축 여유량	신장 여유량		
A1	Sh1	36(A1)	32.4	21.6	86	14	±50	O.K
	Sh2	27(A1)			77	23	±50	O.K
	Sh3	30(A1)			80	20	±50	O.K
	Sh4	24(A1)			74	26	±50	O.K
P1	Sh1	25(A1)	18.0	12.0	75	25	±50	O.K
	Sh2	15(A1)			65	35	±50	O.K
	Sh3	22(A1)			72	28	±50	O.K
	Sh4	14(A1)			64	36	±50	O.K
P2		고정단						
P3	Sh1	1(A1)	18.0	12.0	49	51	±50	O.K
	Sh2	1(A1)			49	51	±50	O.K
	Sh3	0-			50	50	±50	O.K
	Sh4	1(A1)			49	51	±50	O.K
P4	Sh1	9(A2)	36.0	40.0	59	41	±50	O.K
	Sh2	9(A2)			59	41	±50	O.K
	Sh3	10(A2)			60	40	±50	O.K
	Sh4	10(A2)			60	40	±50	O.K
	Sh5	38(A1)			88	12	±50	O.K
	Sh6	38(A1)			88	12	±50	O.K
	Sh7	36(A1)			86	14	±50	O.K
	Sh8	35(A1)			85	15	±50	O.K
P5	Sh1	10(A1)	18.0	12.0	60	40	±50	O.K
	Sh2	9(A1)			59	41	±50	O.K
	Sh3	14(A1)			64	36	±50	O.K
	Sh4	10(A1)			60	40	±50	O.K
P6		고정단						
P7	Sh1	0-	18.0	12.0	50	50	±50	O.K
	Sh2	0-			50	50	±50	O.K
	Sh3	1(A2)			51	49	±50	O.K
	Sh4	0-			50	50	±50	O.K
P8	Sh1	10(A2)	36.0	40.0	60	40	±50	O.K
	Sh2	11(A2)			61	39	±50	O.K
	Sh3	10(A2)			60	40	±50	O.K
	Sh4	11(A2)			61	39	±50	O.K
	Sh5	23(A1)			73	27	±50	O.K
	Sh6	23(A1)			73	27	±50	O.K
	Sh7	20(A1)			70	30	±50	O.K
	Sh8	21(A1)			71	29	±50	O.K
P9	Sh1	11(A1)	18.0	12.0	61	39	±50	O.K
	Sh2	12(A1)			62	38	±50	O.K
	Sh3	12(A1)			62	38	±50	O.K
	Sh4	11(A1)			61	39	±50	O.K
P10		고정단						
P11	Sh1	6(A2)	18.0	12.0	56	44	±50	O.K
	Sh2	6(A2)			56	44	±50	O.K
	Sh3	3(A2)			53	47	±50	O.K
	Sh4	4(A2)			54	46	±50	O.K
A2	Sh1	46(A2)	32.4	21.6	96	4	±50	O.K
	Sh2	44(A2)			94	6	±50	O.K
	Sh3	44(A2)			94	6	±50	O.K
	Sh4	42(A2)			92	8	±50	O.K
주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K								



주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K

마. 기 점검(2013년) 결과와 비교

- 폭 0.3mm 미만의 받침콘크리트 및 몰탈 균열과 먼지막이링 손상이 일부 추가 조사되었다.

【표 3.3.17】 교량받침 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
받침콘크리트균열 (0.3mm미만), (m)	-	0.4	
몰탈균열 (0.3mm미만), (m)	0.3	0.8	
먼지막이링 손상	2.0	3.0	

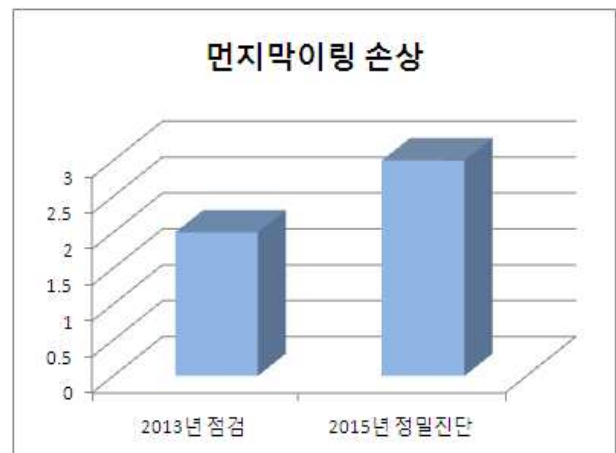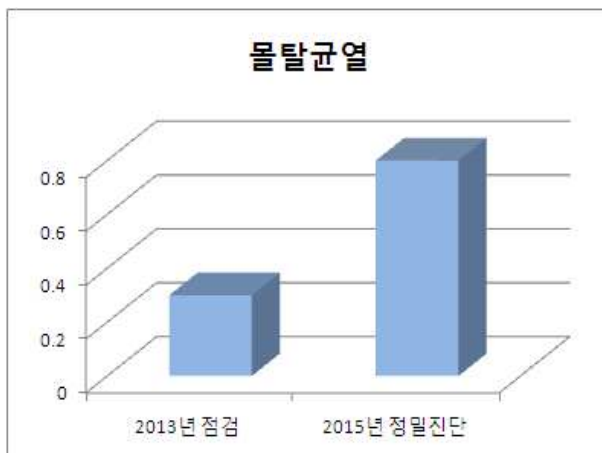

【그림 3.3.11】 교량받침 기 점검 결과 비교(부산)


바. 검토의견

- 청도천1교(부산)의 교량받침은 온도변화에 따른 신장 및 수축시 가동여유량을 확보하고 있는 것으로 확인되어 가동상태는 양호한 것으로 판단된다.
- 받침콘크리트 및 몰탈에 발생된 균열과 받침부분 부식 등은 시공초기 건조수축 및 공용년수 경과에 의한 노후화 등에 의해 발생된 것으로 판단되며, 받침부식 및 볼트부식, 소규모 단면손상은 손상정도에 따라 적정보수가 실시되는 것이 바람직하며, 먼지막이링 손상은 현재 받침기능성 및 사용성에 영향을 끼치지 않으므로 지속적인 관찰을 통한 유지관리가 바람직할 것으로 판단된다.

3.3.4 신축이음장치

가. 부재의 개요

- 청도천1교(부산)의 신축이음장치는 Rail Joint(A1, P4, A2), Finger Joint(P8) 형식으로 각 1개씩 모두 4개 시공되어 있다.
- 외관조사 시에는 도보를 이용하여 근접조사를 시행하였으며, 특히 신축이음장치의 파손 및 변형, 가동상태 등에 대해 중점적으로 조사를 실시하였다.

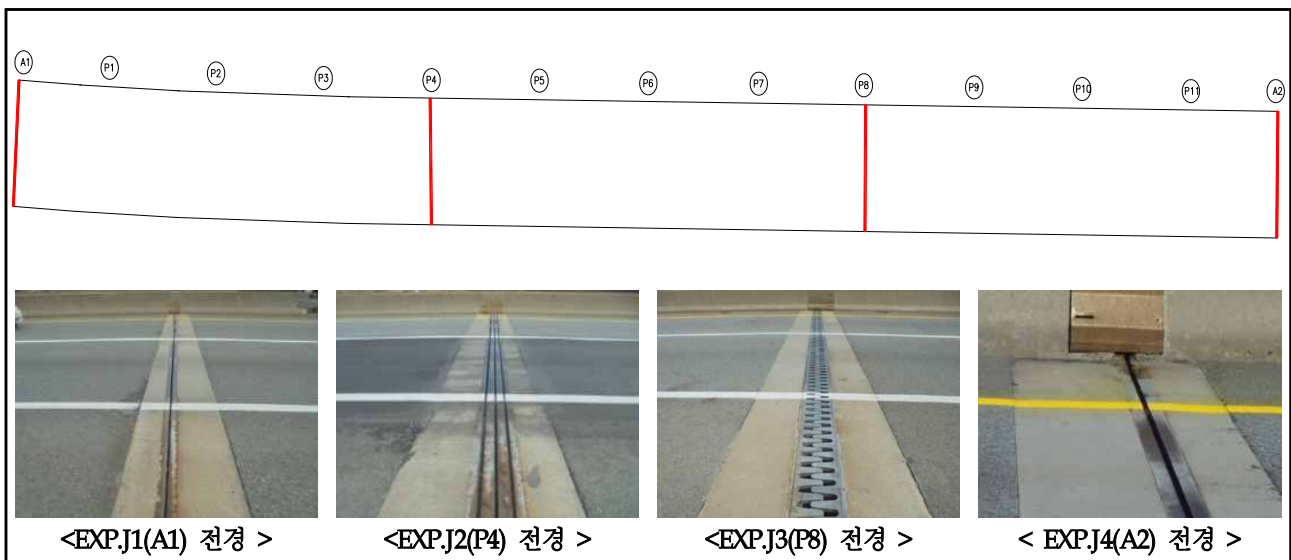

【사진 3.3.16】 신축이음장치 전경(부산)

나. 외관조사 결과

- 신축이음장치에 대한 외관조사 결과, 이물질 퇴적, 후타재균열, 베어링 고무재손상, 신축이음 누수 파단 등이 조사되었다.

【표 3.3.18】 신축이음장치 외관조사 결과(부산)

위 치	구 분	손상내용	비고
A1	Rail Joint	본체	▪ 이물질퇴적(2.0m/2개소)
		후타재	▪ 후타재균열(6.5m/5개소)
		기타	▪ 신축이음 누수(1.0m/2개소)
P4	Rail Joint	본체	▪ 이물질퇴적 및 녹발생(4.0m/2개소)
		후타재	▪ 후타재균열(2.0m/4개소)
		기타	▪ 베어링 고무재손상(1개소) ▪ 하부볼트탈락(1개소)
P8	Rail Joint	기타	▪ 신축이음 누수(2.1m/7개소)
A2	Rail Joint	본체	▪ 본체부식(0.80m ² /2개소)
		후타재	▪ 후타재균열(0.8m/2개소)
		기타	▪ 신축이음 누수(0.1m/1개소)


	
이물질 퇴적(EXP.J1)	신축하부 누수(EXP.J1)
	
이물질 퇴적(EXP.J4)	베어링 고무재손상(EXP.J2)

【사진 3.3.17】 신축이음장치 손상현황(부산)

다. 신축이음 신축거동상태 검토

1) 온도변화에 따른 가동상태 검토

- 본 교량의 신축거동상태를 확인하기 위해 2회(1차 : 20.0℃ 9월10일, 2차 : 14.4℃ 11월12일)에 걸쳐 신축이음장치, 바닥판 거더 상·하부에 대한 유간을 측정하였고, 이론 변동량과의 비교를 통해 신축거동상태를 검토하였다. 또한, 측정된 유간으로부터 최대 온도 상승시 신장량과 최저 온도 하강시 수축량을 계산하여 유간확보 여부를 검토하였다.

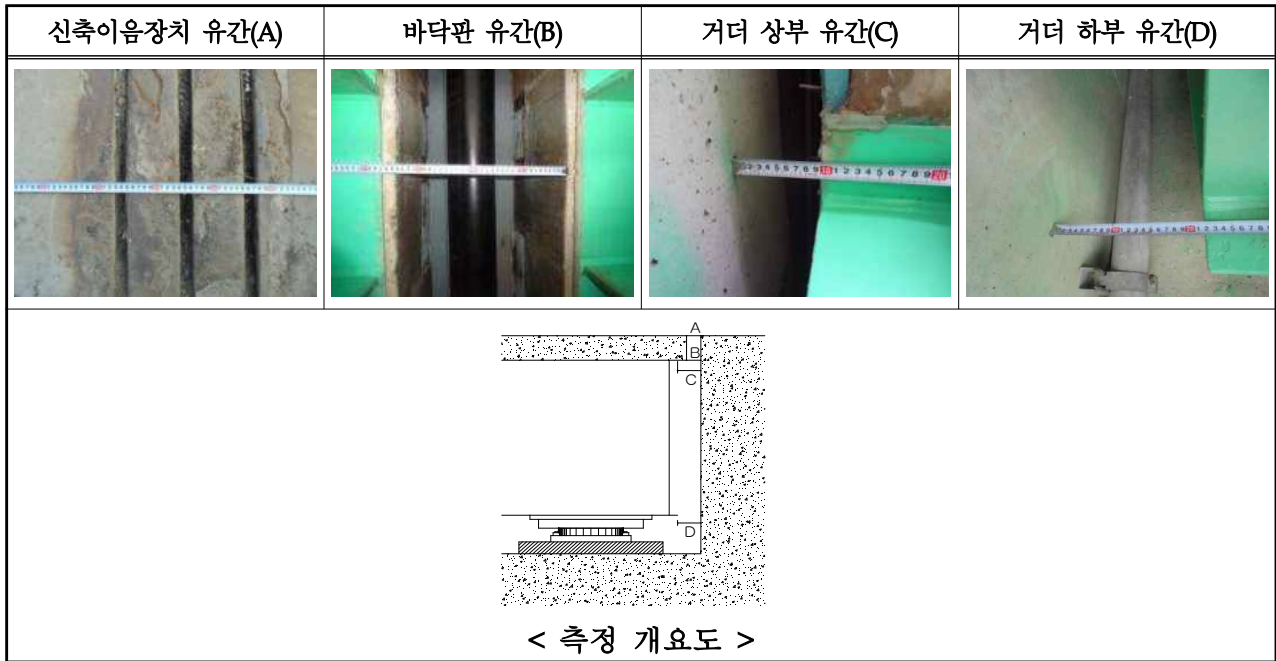

【사진 3.3.18】 신축이음 유간 측정방법(부산)

【표 3.3.19】 신축이음 유간 측정결과(부산)

측정위치	측 정 값(mm)								비 고
	신축이음장치(A)		바닥판(B)		거더 상부(C)		거더 하부(D)		
	1차	2차	1차	2차	1차	2차	1차	2차	
EXP.J1(A1)	30	38	78	85	277	285	274	281	Rail Joint(No.100)
EXP.J2(P4)	58	76	332	350	373	390	370	388	Rail Joint(No.240)
EXP.J3(P8)	77	95	350	367	364	382	360	378	Rail Joint(No.240)
EXP.J4(A2)	24	32	95	103	213	220	211	217	Rail Joint(No.100)

- 9월(20.0℃)과 11월(14.4℃)의 온도 변화에 따른 변동량 측정결과, 이론 변동량과 유사한 것으로 나타나 교량의 신축거동상태는 양호한 것으로 판단된다.

【표 3.3.20】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동상태 검토결과(부산)

측정위치		측정유간(mm)		변동량(mm)		비 고
		1차	2차	실측치	이론치	
EXP.J1(A1)	신축이음장치	30	38	8	6.0	
	바닥판 단부	78	85	7		
EXP.J2(P4)	신축이음장치	58	76	18	13.4	
	바닥판 단부	332	350	18		
EXP.J3(P8)	신축이음장치	77	95	18	13.4	
	바닥판 단부	350	367	17		
EXP.J4(A2)	신축이음장치	24	32	8	6.0	
	바닥판 단부	95	103	8		

2) 설계기준온도(-10℃ ~ 40℃(보통지방))에 따른 여유량 검토

- 신축이음 유간을 검토한 결과, 온도변화에 따른 수축 및 신장시 모든 신축이음에서 여유량을 확보하고 있는 것으로 평가되었다.

【표 3.3.21】 신축이음 신축이동량 산정(부산)

구 분	온도변화 (ΔT , °C)		선팅창 계수 (α)	신축 거더길이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량 (mm)	계산 이동량(mm)	
	동절기	하절기			동절기	하절기		동절기 (최대수축시)	하절기 (최대신장시)
EXP.J1(A1)	30.0	20.0	1.2×10^{-5}	90	32.4	21.6	-	32.4	21.6
EXP.J2(P4)	30.0	20.0	1.2×10^{-5}	200	72.0	48.0	16.0	72.0	64.0
EXP.J3(P8)	30.0	20.0	1.2×10^{-5}	200	72.0	48.0	16.0	72.0	64.0
EXP.J4(A2)	30.0	20.0	1.2×10^{-5}	90	32.4	21.6	-	32.4	21.6

1) 조사당시 온도 : 20.0℃(조사일 : 2015년 9월 10일, 실측온도)
 2) 검토온도 : -10℃ ~ 40℃(보통지방)
 3) 신축장 100m 이상 교량의 경우 신장시에만 거더의 처짐에 의한 이동량 고려(도로설계요령, 2009)

【표 3.3.22】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동여유량 검토결과(부산)

구 분		계산 이동량(mm)		점검당시 실측유간(mm) ③	허용량(mm) ④	신축 여유량(mm)		검토 결과
		최대 수축시 ①	최대 신장시 ②			최대 수축시 ④-(①+③)	최대 신장시 ③-②	
EXP.J1(A1)	신축이음장치	32.4	21.6	38	100	29.6	16.4	O.K
	바닥판 단부			85	-	-	63.4	O.K
EXP.J2(P4)	신축이음장치	72.0	64.0	76	240	92.0	12.0	O.K
	바닥판 단부			350	-	-	286	O.K
EXP.J3(P8)	신축이음장치	72.0	64.0	95	240	73.0	31.0	O.K
	바닥판 단부			367	-	-	303.0	O.K
EXP.J4(A2)	신축이음장치	32.4	21.6	32	100	35.6	10.4	O.K
	바닥판 단부			103	-	-	81.4	O.K


주) 판정 : $0.0\text{mm} \leq \text{신축 여유량} \leq \text{허용량} \Rightarrow \text{O.K}$

라. 기 점검(2013년) 결과와 비교

- 기 점검 결과를 토대로 손상의 변화 여부를 검토한 결과, 후타재의 균열 및 이물질퇴적은 공용기간 증가 및 정밀조사에 의해 일부 추가 조사되었다

【표 3.3.23】 신축이음장치 기 점검 결과 비교(부산)

구 분		2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
본체	이물질퇴적(m)	5.0	6.0	
후타재	균열(m)	3.9	9.3	

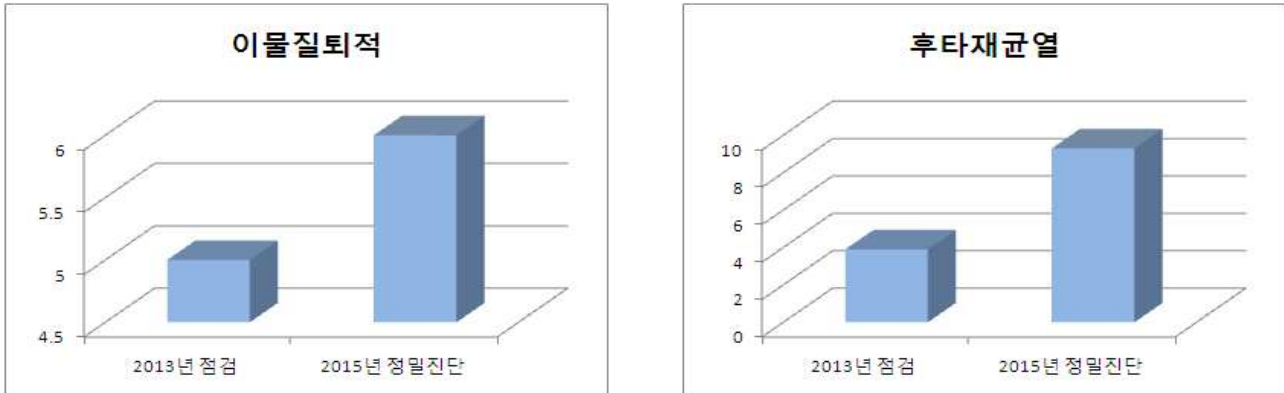

【그림 3.3.12】 신축이음장치 기 점검 결과 비교(부산)

마. 검토 결과

- 청도천1교(부산)의 신축이음부는 온도변화에 따른 수축 및 신장시 여유량을 확보하고 있는 것으로 확인되어 신축거동상태는 양호한 것으로 판단된다.
- 신축이음 후타재 균열은 시공초기 건조수축 등의 원인에 의해 발생한 손상으로 판단되며, 정밀조사에 의해 일부 추가 조사된 상태로서 상태변화에 대한 지속관찰이 필요하다.
- 신축이음하부 누수는 차수기능 미흡에 의해 발생하며, 누수로 인한 하부 부재 부식발생 가능성이 있으므로, 유도배수 설치를 통한 차수기능 확보가 필요할 것으로 판단된다.
- 베어링 고무재 손상의 경우 현재 기능성 및 사용성에는 지장이 없는 것으로 판단되므로 상태변화에 대한 주의관찰이 바람직하다.

3.3.5 교면포장

가. 부재의 개요

- 본 교량의 교면은 아스팔트로 포장되어 있으며, 편도 2차선으로 외측에 갓길이 위치하고 있다.



교면포장 전경


【사진 3.3.19】 교면포장 전경(부산)

나. 외관조사 결과

- 교면포장에 대한 외관조사 결과, 아스팔트 노후화의 일종인 라벨링이 국부적으로 발생되어 있으나, 굵은 골재까지 탈리되지는 않은 상태이며, 패임 등의 손상이 일부 조사되었다.

【표 3.3.24】 교면포장 외관조사 결과(부산)

구 분	라벨링 (㎡/개소)	아스콘손상 (㎡/개소)	접속도로 단차 (m/개소)	포장패임 (㎡/개소)	포장면마모 (㎡/개소)	포트홀 (㎡/개소)
S1	5.50/2	0.05/1	2.0/1	0.01/1	0.09/1	-
S2	13.50/3	-	-	0.22/3	-	-
S3	9.00/3	-	-	0.03/2	-	-
S4	-	-	-	0.12/1	-	-
S5	-	-	-	0.05/1	-	-
S6	30.00/1	-	-	-	-	-
S7	25.00/1	-	-	-	-	-
S8	10.00/1	0.50/1	-	-	-	-
S9	2.00/1	-	-	0.03/3	-	0.02/2
S10	2.60/2	-	-	0.02/2	-	-
S11	-	-	-	0.70/1	-	-
S12	-	-	-	-	-	-
합 계	97.60/14	0.55/2	2.0/1	1.18/14	0.09/1	0.02/2

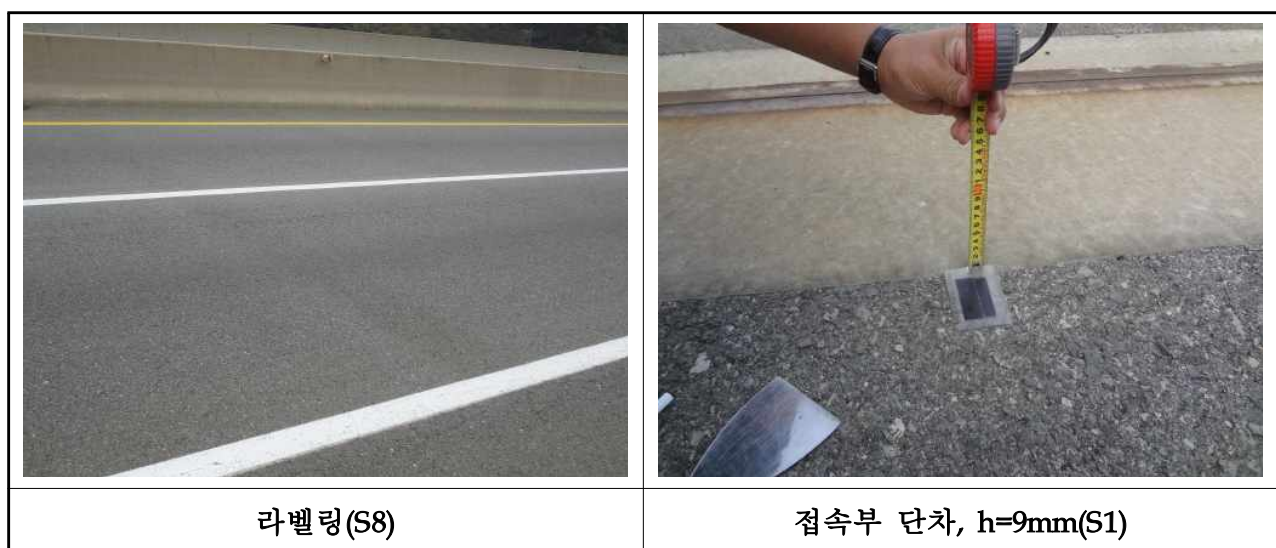

【사진 3.3.20】 교면포장 손상현황(부산)





【사진 3.3.20】 교면포장 손상현황(부산,계속)

다. 기 점검(2013년) 결과와 비교

- 기 점검 결과를 토대로 손상의 변화 여부를 검토한 결과, 포트홀, 라벨링 및 패임의 경우 중차량반복 통행 등에 의해 다소 추가 조사된 상태이다.

【표 3.3.25】 교면포장 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
라벨링(m²)	25.56	97.60	
포장패임, 포트홀(m²)	0.26	1.20	

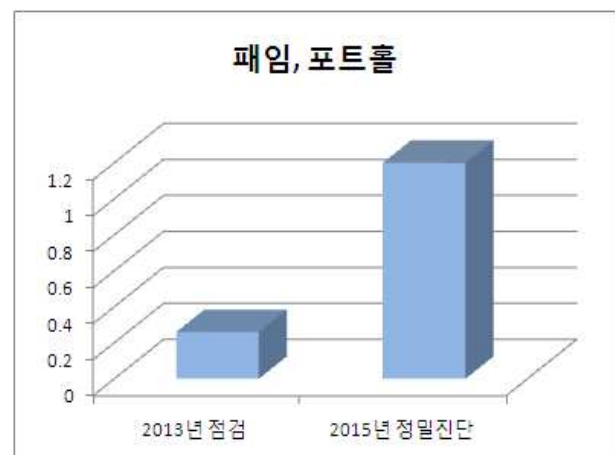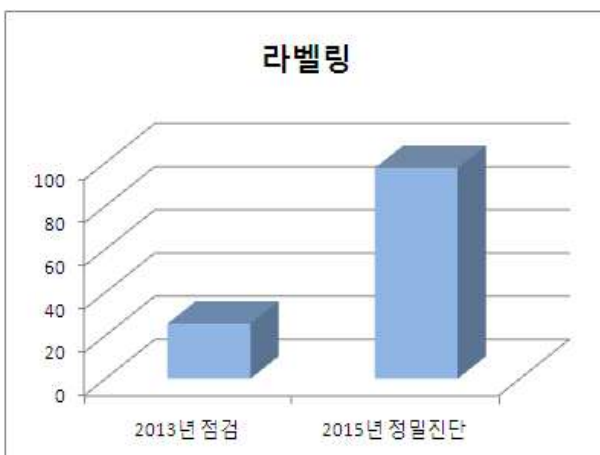

【그림 3.3.13】 교면포장 기 점검 결과 비교(부산)

라. 검토 의견

- 라벨링은 포장면의 노후화에 의해 발생하는 손상으로 지속적인 중차량 통행 및 정밀조사에 의해 물량이 다소 증가하였다. 현재, 라벨링이 주행차량에 미치는 영향은 없는 상태로 판단되어 보수조치는 필요하지 않은 상태이며, 지속적인 주의관찰 후 노후화가 더욱 진전되어 굵은 골재가 탈리될 시점에는 보수를 실시해야 할 것으로 판단된다.
- 패임 및 포트홀은 현재 손상의 정도는 경미하나, 제설 및 우수 유입 등에 의해 손상 규모가 확대될 수 있으므로 손상 상태변화에 대한 지속관찰이 바람직할 것으로 판단된다.
- 접속도로 단차의 경우, 기 점검부터 유지관리된 손상으로서, 현재 손상진전이나 특이사항은 없는 상태이며, 정도가 경미하므로 지속관리가 바람직하다.

3.3.6 기타부재

가. 배수시설

1) 부재의 개요

- 청도천1교(부산)는 청도천 횡단 교량으로 횡단구배에 따라 캔틸레버에 설치 되어 있으며 배수관에 설치형태는 육교형 및 하천형 원형 파이프가 설치된 것으로 조사되었다.



【사진 3.3.21】 배수관 전경(부산)

2) 외관조사 결과

- 배수시설에 대한 외관조사 결과, 배수구, 배수관 이물질퇴적 등이 일부 조사되었으며, 일부 위치불량이 확인되었다.

【표 3.3.26】 배수시설 외관조사 결과(부산)

구 분	배수구 이물질퇴적 (개소)	배수관 위치불량 (개소)	접속부 누수 (개소)	배수관 이물질퇴적
S1	-	-	-	-
S2	-	-	-	-
S3	-	-	-	1.00/1
S4	-	1.00/1	-	-
S5	-	-	-	-
S6	-	-	-	-
S7	-	-	-	-
S8	1.00/1	-	-	-
S9	-	1.00/1	-	1.00/1
S10	-	1.00/1	-	-
S11	-	1.00/1	-	-
S12	-	1.00/1	2.00/2	-
합 계	1.00/1	5.00/5	2.00/2	2.00/2



배수구 이물질퇴적(S8)



배수관 이물질퇴적(S1)



접속부 누수(S12)



위치불량(S11)



【사진 3.3.22】 배수시설 손상현황(부산)

3) 기 점검(2013년) 결과와 비교

- 배수상태는 대체적으로 양호한 상태로서 배수구막힘 개소에 대해서는 정비가 실시되어 금회 조사 시 물량이 감소하였으나, 배수관 하부 위치불량 개소가 정밀조사에 의해 일부 추가 조사 되었다.

【표 3.3.27】 배수시설 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
배수구 이물질퇴적(개소)	8	1	
배수관 위치불량(개소)	2	5	

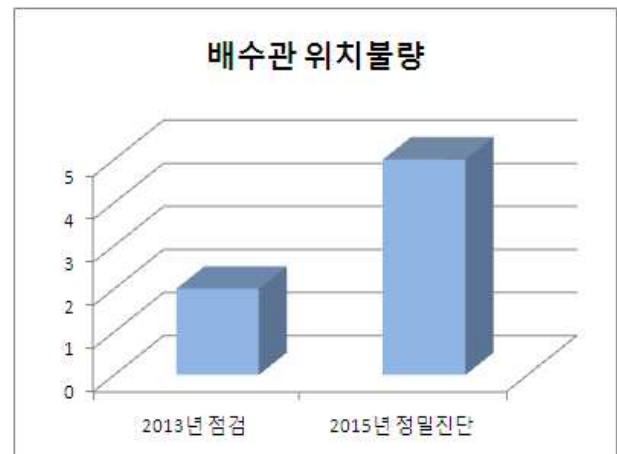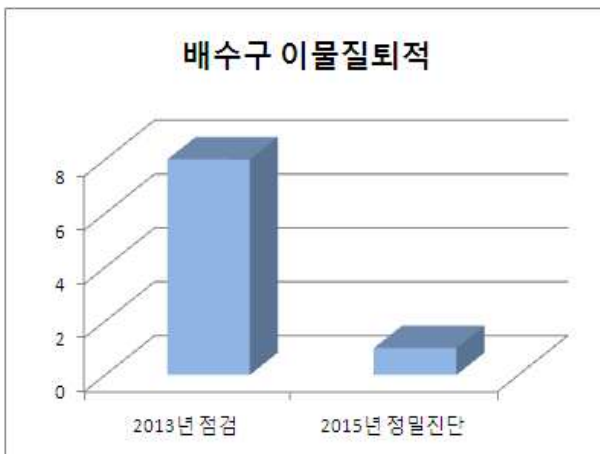

【그림 3.3.14】 배수시설 기 점검 결과 비교(부산)

4) 검토 의견

- 배수구 및 배수관 이물질퇴적 개소에 대해서는 원활한 배수기능을 위해 정비가 실시 되는 것이 바람직하며, 배수관 위치불량 개소의 경우 현재 하부 부재 손상이 없으며 정도가 경미하므로 지속관찰하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.
- 배수관 접속부 누수부위의 경우 누수 상태가 경미하므로 현재 지속관찰하여 향후 상태변화에 따라 적정 조치를 실시하는 것이 적절할 것으로 판단된다.

나. 난간 및 연석(방호벽, 중앙분리대)

1) 부재의 개요

- 대상교량의 방호벽 방호벽은 철근콘크리트로 시공된 상태이며, 도보를 통한 외관조사를 실시하였다.



방호벽

【사진 3.3.23】 난간 및 연석 전경(부산)

2) 외관조사 결과

- 방호벽과 중앙분리대에 대한 외관조사 결과, 시공초기 건조수축 및 우수유입에 의한 균열 및 보수부 재균열, 균열부백태 등의 손상이 다수 조사되었으며, 중앙분리대에 국부적인 파손이 일부 조사되었다.

【표 3.3.28】 난간 및 연석 외관조사 결과(부산)

구 분	균열(m/개소)		균열부백태 (㎡/개소)	보수부 재균열 (m/개소)	방호벽 단차 (개소)	백태 (㎡/개소)	파손 (㎡/개소)
	(0.3mm미만)	(0.3mm이상)					
S1	3.4/7	13.0/2	-	-	1.0/1	-	-
S2	6.4/7	-	-	-	-	-	-
S3	0.2/1	-	0.89/4	-	-	-	0.06/1
S4	0.3/1	-	0.25/2	-	-	-	-
S5	2.3/4	-	-	-	-	-	-
S6	5.0/5	1.0/1	0.20/2	-	-	-	-
S7	3.0/6	-	0.10/1	-	-	-	-
S8	1.0/1	-	0.26/2	1.0/1	-	-	0.01/1
S9	38.0/6	-	-	-	-	-	0.01/1
S10	21.6/26	-	0.03/1	-	-	-	-
S11	0.5/1	-	0.56/3	-	-	-	-
S12	2.2/3	-	1.05/13	-	-	0.02/1	-
합 계	83.9/68	14.0/3	3.34/28	1.0/1	1.0/1	0.02/1	0.08/3

	
균열(S1)	균열부백태(S6)
	
보수부재균열(S8)	방호벽 단차, h=48mm(S1)
	
백태(S12)	파손(S19)


【사진 3.3.24】 난간 및 연석 손상현황(부산)

3) 기 점검(2013년) 결과와 비교

- 기 점검 이후 정밀조사에 의해 균열개소 일부 증가하였으며, 균열부 우수침투에 의한 균열부백태가 추가 조사되었다.

【표 3.3.29】 난간 및 연석 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
균열 (0.3mm미만), (m)	67.6	83.9	
균열 (0.3mm이상), (m)	15.0	14.0	
백태(m ²)	0.02	0.02	
균열부백태(m ²)	-	3.34	

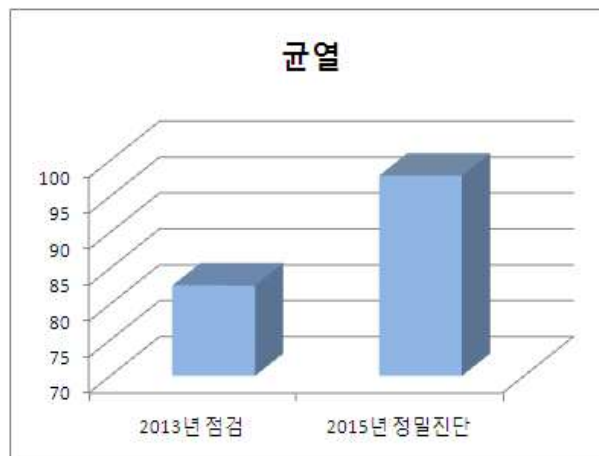

【그림 3.3.15】 난간 및 연석 기 점검 결과 비교(부산)

4) 검토 의견

- 방호벽에 발생한 균열은 건조수축에 의해 발생한 것으로 판단되며, 기존 균열부에 외부 우수침투에 의해 균열부백태로 다수 조사되었다. 따라서 내구성 확보 차원에서 백태 손상에 대해서는 표면처리 실시, 폭 0.3mm 균열은 주입보수가 바람직할 것으로 판단된다.
- 접속부 방호벽 단차의 경우 기점검 시 대비 미미한 증가가 관찰되나, 주변 손상이 없는 상태이며, 경미한 상태로서 단차량 변화 및 주변 상태에 대한 주의관찰이 필요할 것으로 판단된다.

3.4 콘크리트 내구성조사

3.4.1 개 요

콘크리트 내구성조사는 구조물에 열화손상이 이미 현저하게 진행되었을 경우 열화의 정도 및 그 원인 관계를 조사하고 보수·보강 여부를 판정하며, 아직 열화손상이 없거나 경미한 구조물은 내구성조사에 의해서 향후 열화 경향을 예측하고 예방보전을 검토하기 위한 자료를 수집하는 것을 목적으로 한다.

본 과업의 내구성조사는 『안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010. 12, 국토교통부/한국시설안전공단)』에 근거하여 시험방법, 시험빈도 및 평가방법 등을 실시하였다.

나. 조사 현황 및 위치

1) 조사 현황

본 과업에서 콘크리트 내구성조사를 위해 콘크리트 강도시험(반발경도시험, 초음파전달속도시험), 철근탐사시험, 탄산화깊이 측정, 염화물함유량시험, 균열깊이 조사 등을 실시하였으며, 각 부재별 콘크리트 비파괴시험 현황은 다음과 같다.

【표 3.4.1】 콘크리트 비파괴시험 현황(대구)

항 목	기준수량		수 량(개소)				비 고
	상부구조(STEEL BOX)	하부구조	기준		실시		
			상부	하부	상부	하부	
반발경도 시 험	• 철근콘크리트: 2개소/50m • 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수 (경간장 50m 이상)	12	13	12	13	동일부위 시험
초음파 전달속도시험	• 철근콘크리트: 2개소/50m • 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수 (경간장 50m 이상)	12	13	12	13	
철근탐사 시 험	• 철근콘크리트: 2개소/50m • 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수 (경간장 50m 이상)	12	13	13	15	
탄산화 깊이 측정	• 5경간 이내: 4~6개소 ¹⁾ • 5경간 이상: 6~9개소 ²⁾		6~9		4	5	
염화물 함유량시험	• 3개소 이상 ³⁾		3		1	2	
균열깊이 조 사	• 부재의 중요도를 고려하여 책임기술자의 판단에 따라 수량 결정		-		-	-	폭=0.3mm이상 균열
강재용접부 초음파탐상시험	• 플레이트거더교 : 1개소 / 경간별 거더 • 박스거더교 : 2개소 / 경간별 거더		48		48		맞대기용접
주1) 철근콘크리트 상부구조에서 최소 2개소 이상 실시							

【표 3.4.2】 콘크리트 비파괴시험 현황(부산)

항 목	기준수량		수 량(개소)				비 고
	상부구조(STEEL BOX)	하부구조	기준		실시		
			상부	하부	상부	하부	
반발경도 시 험	• 철근콘크리트: 2개소/50m • 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수 (경간장 50m 이상)	12	13	12	13	동일부위 시험
초음파 전달속도시험	• 철근콘크리트: 2개소/50m • 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수 (경간장 50m 이상)	12	13	12	13	
철근탐사 시 험	• 철근콘크리트: 2개소/50m • 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수 (경간장 50m 이상)	12	13	13	15	
탄산화 깊이 측정	• 5경간 이내: 4~6개소 ¹⁾ • 5경간 이상: 6~9개소 ²⁾		6~9		4	5	
염화물 함유량시험	• 3개소 이상 ³⁾		3		1	2	
균열깊이 조 사	• 부재의 중요도를 고려하여 책임기술자의 판단에 따라 수량 결정		-		-	-	폭=0.3mm이상 균열
강재용접부 초음파탐상시험	• 플레이트거더교 : 1개소 / 경간별 거더 • 박스거더교 : 2개소 / 경간별 거더		48		48		맞대기용접
주1) 철근콘크리트 상부구조에서 최소 2개소 이상 실시							

2) 콘크리트 강도시험 위치 선정사유


상부구조(STEEL BOX)는 외관조사 결과 바닥판은 전경간 노출된 상태로 되어 있으며, 내구성시험의 정확한 결과값을 얻기 위하여 접근성이 용이하고 콘크리트표면의 요철 및 곰보자국 등을 피하여 외관상 양호한 곳을 선정하여 내구성 시험을 실시하였다.

3) 조사 사진




【사진 3.4.1】 콘크리트 내구성조사 전경

4) 콘크리트 내구성조사 위치도(대구)

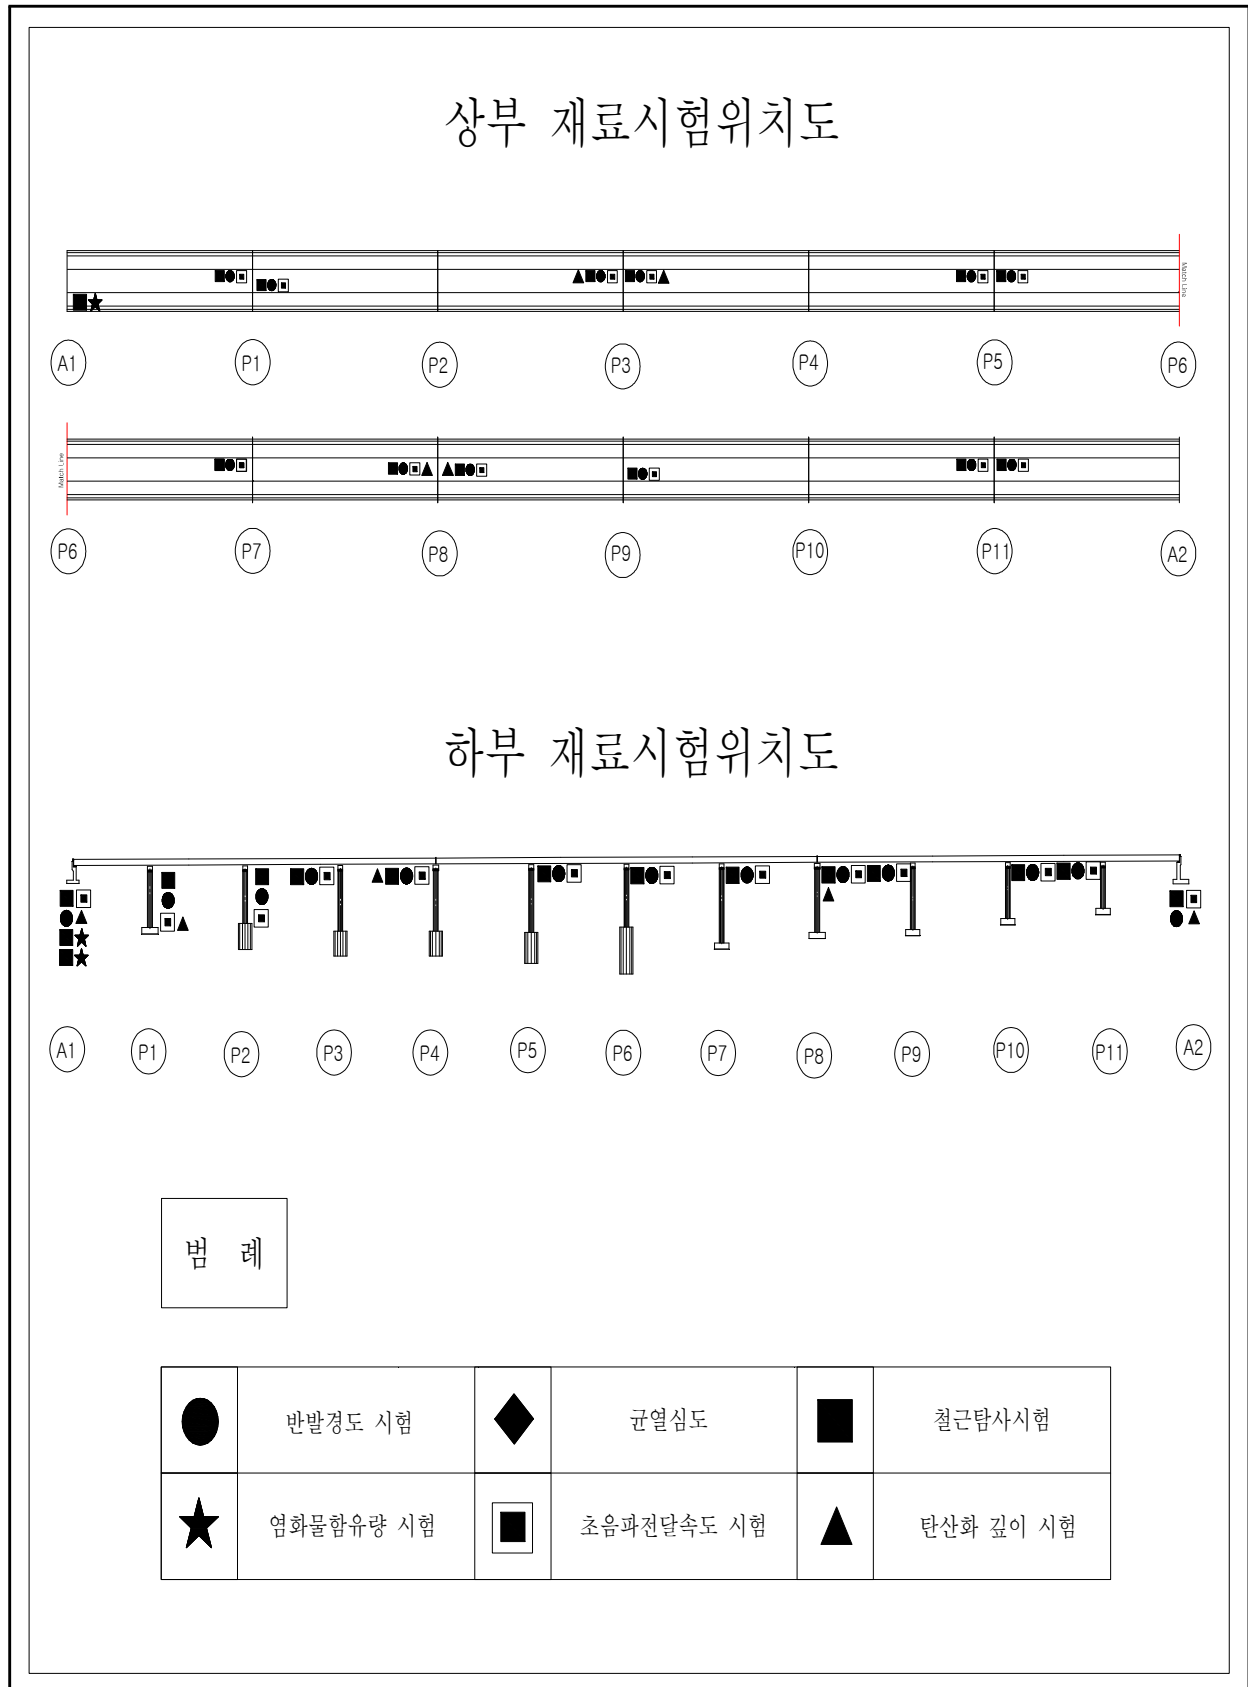

【그림 3.4.1】 콘크리트 내구성조사 위치도(대구)

5) 콘크리트 내구성조사 위치도(부산)

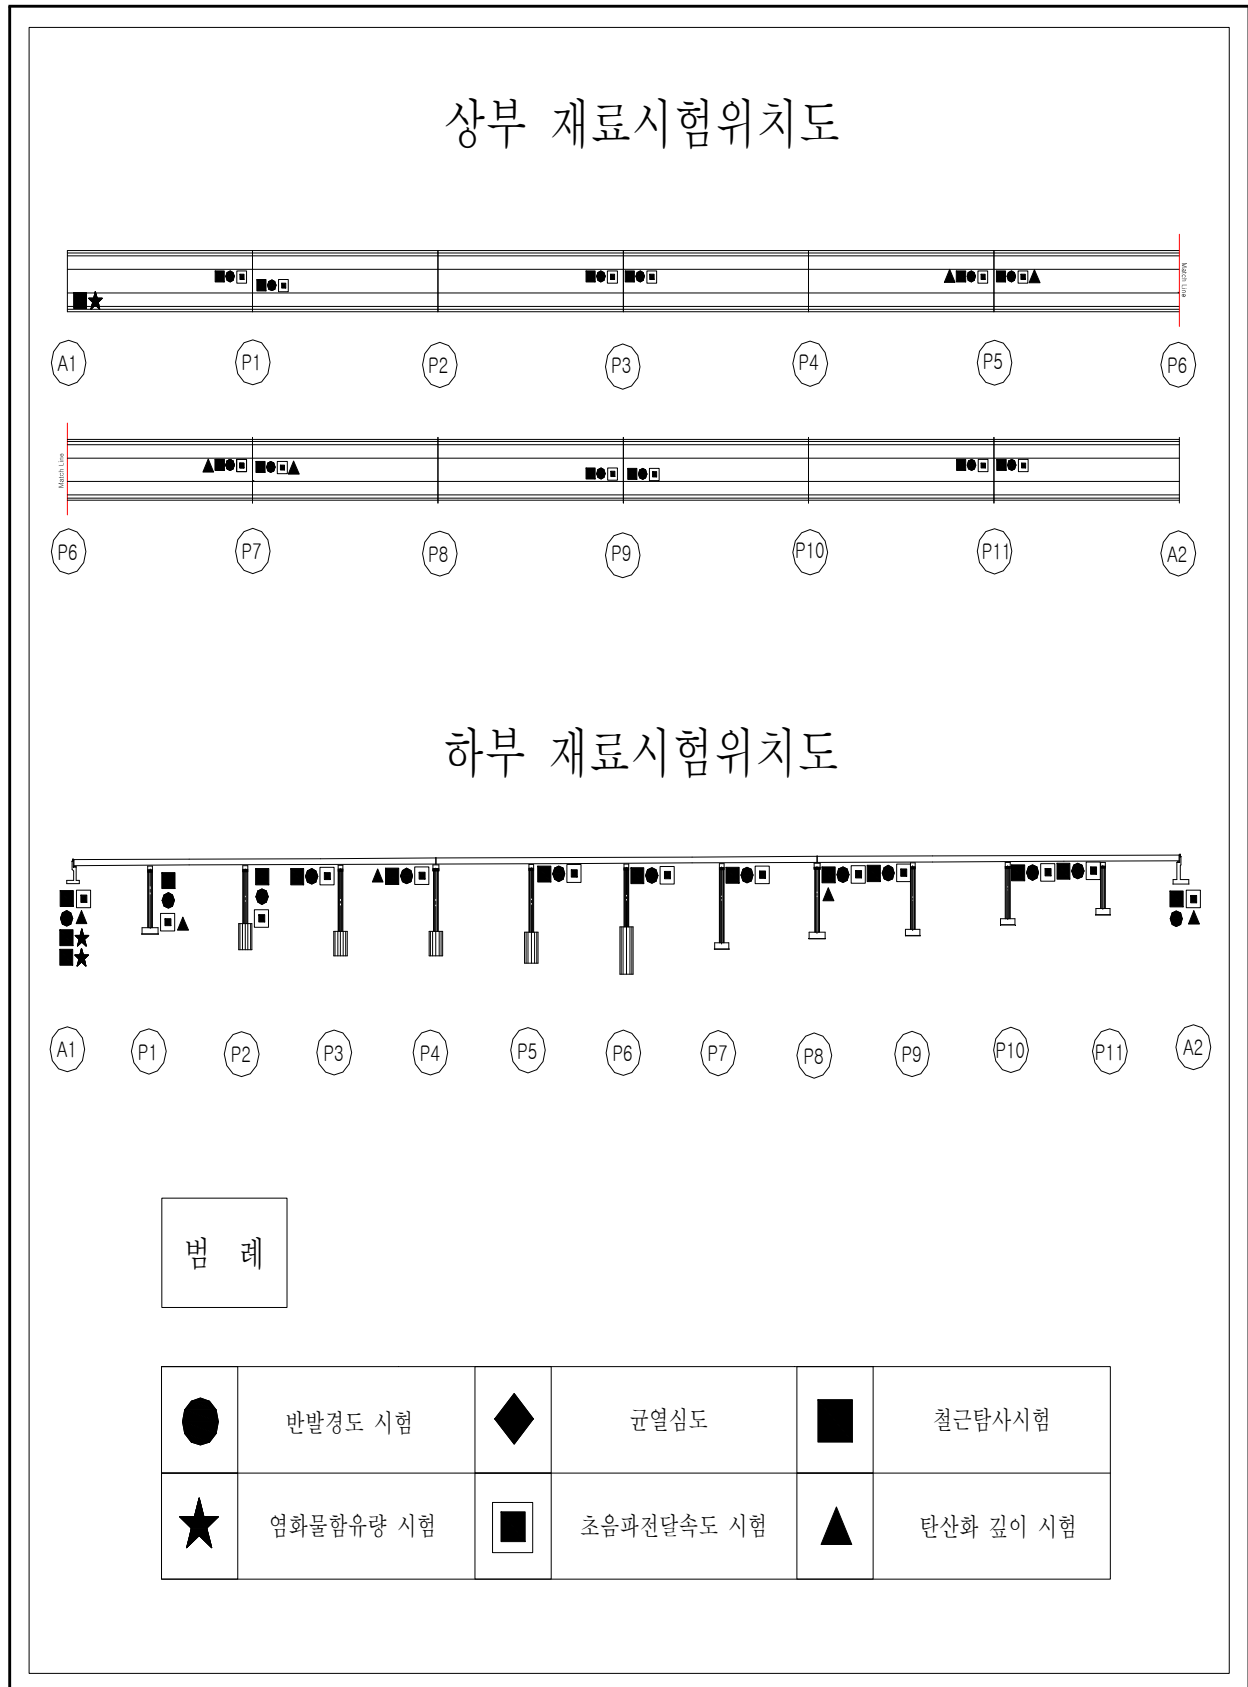

【그림 3.4.2】 콘크리트 내구성조사 위치도(부산)


3.4.2 시험내용 및 평가기준

가. 콘크리트 강도시험

1) 반발경도시험

콘크리트의 표면 경도를 측정하여, 이 측정치로부터 콘크리트의 압축강도를 비파괴로 추정하는 검사방법이다. 반발경도를 구하는 방법으로는 슈미트 해머(Schmidt Hammer)법이 가장 널리 사용된다. 슈미트 해머로 경화된 콘크리트 표면을 타격시, 반발경도(R)와 콘크리트의 압축강도(F_c)와의 사이에 특정 상관관계가 있다는 실험적 경험을 기초로 한다.

① 반발경도시험 및 측정기 점검 등의 절차

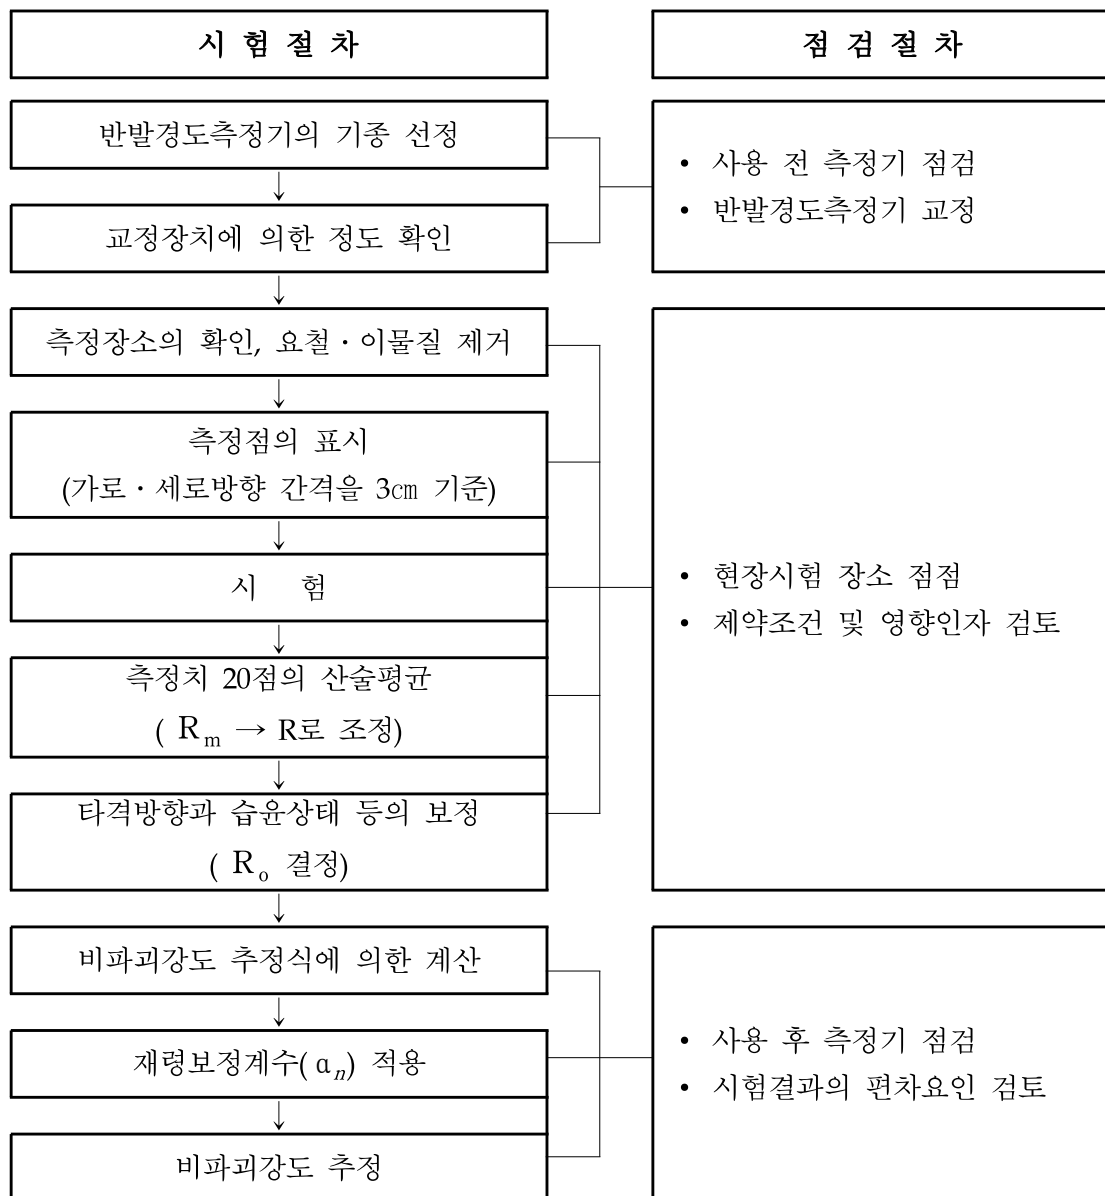

【그림 3.4.3】 반발경도시험 및 측정기 점검 등의 절차

④ 28일 강도의 추정

시일이 경과할수록 콘크리트 구조물은 표면경도가 높아지므로 아래 식과 같이 재령 28일 강도(F_{28})로 환산하여 압축강도를 추정한다. 콘크리트의 재령에 따른 압축강도 보정계수 α 는 아래 표와 같으며, 3,000일 이상의 재령에 대해서는 0.63을 적용한다.

$$F_{28}' = \alpha \cdot F_c$$


【표 3.4.5】 재령계수 α 값

재령(일)	10	20	28	50	100	150	200	300	500	1000	3000
α	1.55	1.12	1.00	0.87	0.78	0.74	0.72	0.70	0.67	0.65	0.63

2) 초음파전달속도시험

초음파의 투과속도가 콘크리트의 밀도 및 탄성계수에 따라서 변화하는 것을 이용하며, 이 투과속도로부터 콘크리트의 동적 특성, 강도, 균열상태 등을 추정하는 방법이다. 그러나, 강도 추정의 정확도는 높지 않으며, 일반적으로 콘크리트의 강도 및 품질 비교 또는 균열깊이를 판정하는 수단으로서 이 방법을 사용하고 있다.

① 초음파전달속도시험 및 측정기 점검 등의 절차

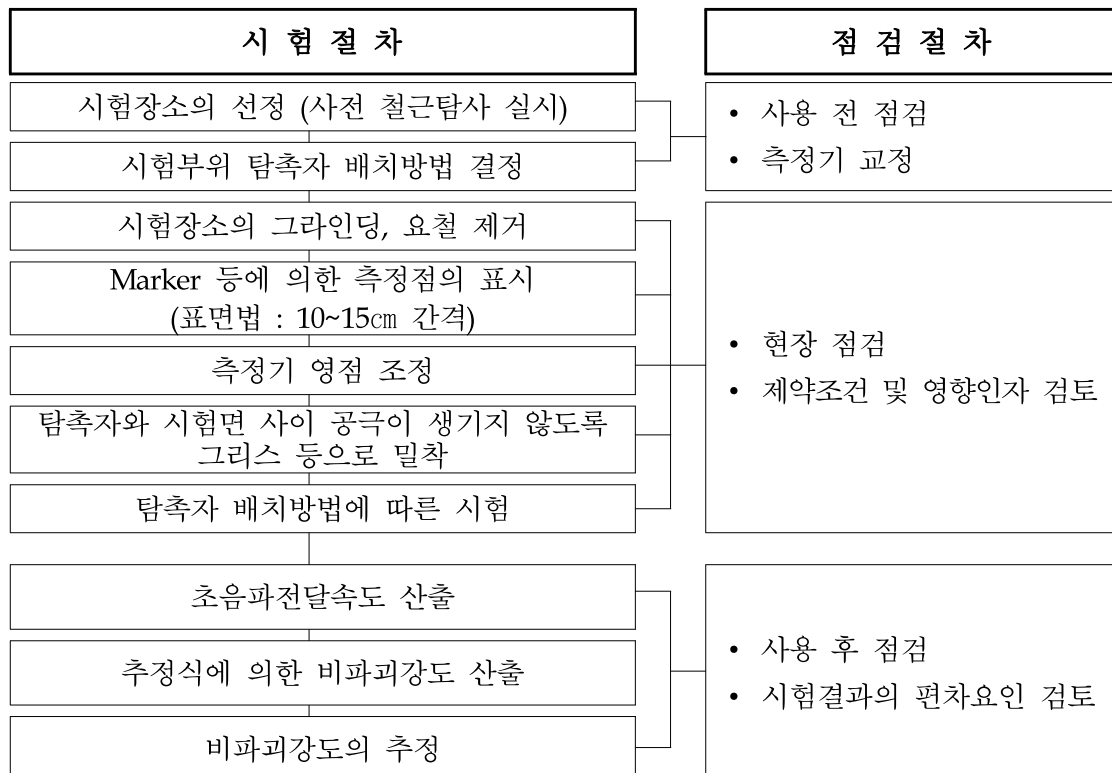


【그림 3.4.4】 초음파전달속도시험 및 측정기 점검 등의 절차

② 초음파전달속도시험에 의한 전달속도 분석

초음파전달속도를 결정하기 위해서는 재료에서 초음파가 전달되는 거리를 미리 측정하고 장비상에 나타난 초음파 전달시간을 측정한 후 아래 식에 의해서 구한다.

$$\text{전달속도(Velocity)} = \frac{\text{전달길이(Path Length)}}{\text{전달시간(Transit Time)}}$$

초음파전달속도시험을 위한 탐촉자의 배치방법으로는 직접법, 간접법 및 표면법이 있다.

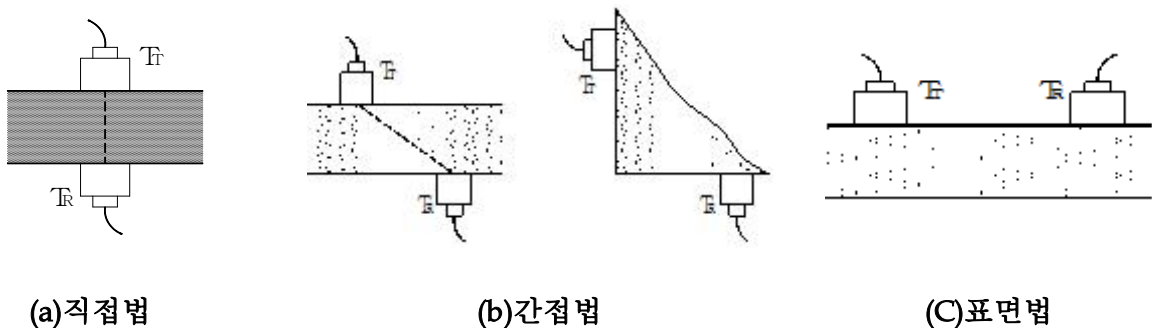

【그림 3.4.5】 초음파전달속도시험을 위한 탐촉자 배치방법

표면법과 직접법에서 구한 초음파전달속도는 근사적으로 아래 식과 같은 관계가 있다.

$$V_d \approx 1.05 V_i$$

여기서, V_d : 직접법에 의한 초음파 속도


V_i : 표면법에 의한 초음파 속도

직접법과 표면법의 초음파전달속도는 재료의 종류, 배합, 함수율 등 여러 가지 원인으로 변동을 나타내고 있으며, 보편적으로 현장 콘크리트의 초음파전달속도 관계는 $V_d \approx 1.05 \sim 1.15 V_i$ 의 사이에 있다고 경험적으로 보고되고 있다.

보다 정확한 직접법과 표면법의 초음파전달속도의 관계를 파악하기 위해서는 표면법을 수행한 동일 조건의 구조물이나, 동일한 부위에서 채취한 코어의 종파(직접법) 속도를 측정하여 상관관계에 의해 환산하여 이용하는 방법이 바람직하다.

표면법은 등간격(100~150mm)으로 5점 이상의 측점을 정하고 초음파의 전달거리(X_i)에 따른 전달시간(T_i)을 측정하고, 최소자승법에 의해서 회귀직선식을 구하여 그 기울기를 전달

속도(V_i)로 한다.

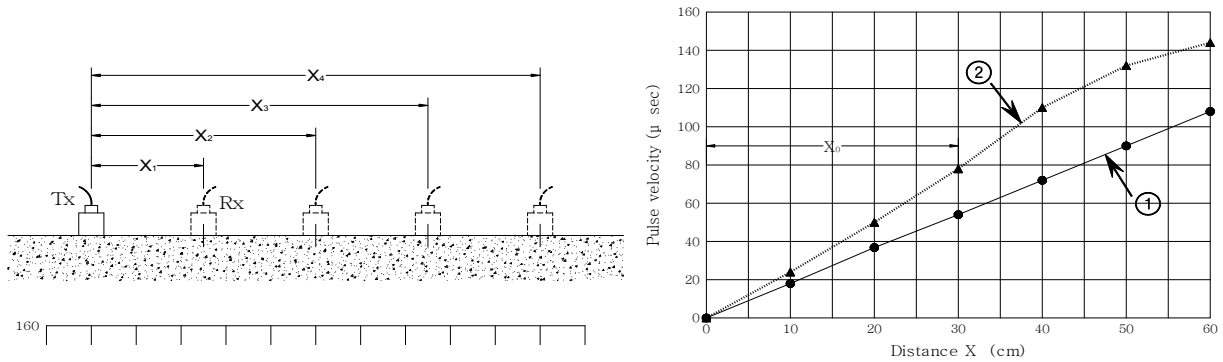

【그림 3.4.6】 표면법에 의한 초음파전달속도의 측정

회귀직선의 적정성 여부를 판단하기 위해서 회귀직선의 유의성(有意性)검정에 사용되는 결정계수(Coefficient of determination)를 다음 식에 의해서 계산한다.

$$r^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{(\sum (X_i - \bar{X})(T_i - \bar{T}))^2}{\sum (X_i - \bar{X})^2 \sum (T_i - \bar{T})^2}$$

여기서, $\bar{X}$, $\bar{T}$ 는 거리 및 전달시간의 평균값

③ 비파괴강도의 추정

본 과업에서는 r^2 값이 99% 이상이 되는 회귀직선식만을 사용하여 전달속도 V_i 를 계산하였다. 전달속도에 따른 콘크리트 압축강도의 추정을 위하여 초음파전달속도와 압축강도의 상관관계를 도출한 다음 식을 사용하였다.

【표 3.4.6】 기존의 비파괴강도 추정 제안식(초음파전달속도시험)

구 분	추 정 식(MPa)	비 고
일본건축학회	$F_c = (215 V_d - 620) \times 0.098$	금회 적용(식④)
한전기술연구원	$F_c = (339.1 V_d - 1107) \times 0.098$	금회 적용(식⑤)
※ V_d : 직접법에 의한 초음파전달속도(km/s) ※ 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010. 12, 국토교통부/한국시설안전공단) 참조 ※ 콘크리트 및 강재 비파괴시험 매뉴얼(2006. 12, 한국시설안전기술공단) 참조		

나. 철근탐사시험

1) 개 요

본 시험은 전자파레이더를 이용한 철근탐사 시험기(RC Radar)를 활용하여 철근콘크리트 구조물에 배근된 철근간격, 콘크리트 피복을 측정하기 위해 실시한다.

철근콘크리트 구조물의 부재 내부에 배근되어 있는 철근의 피복두께가 지나치게 작은 경우에는 콘크리트의 탄산화 등에 따른 열화손상에 대한 저항성이 저하되어 내구성이 감소할 가능성이 있으며, 피복두께가 지나치게 큰 경우에는 강도감소 등을 수반할 우려가 있으므로 철근탐사는 설계 당시와 같이 콘크리트 내에 배근되어 있는 철근의 배근상태 및 피복두께를 파악하기 위하여 실시한다.

2) 측정원리

전자파레이더의 원리는 현재 널리 사용되고 있는 레이더와 동일하다. 즉, 콘크리트용 전자파레이더는 임펄스 상의 전자파를 송신안테나로부터 콘크리트 내로 방사하면 그 전자파가 콘크리트와 전기적 성질(비유전율, 도전율)이 다른 물체(철근, 매설관, 공동 등)와의 경계에서 반사한다. 이를 수신안테나로 수신하고, 그에 소요되는 왕복전파시간으로부터 반사물체까지의 거리를 계산하면 그 위치를 구할 수 있다. 원리를 아래 그림에 나타내었고, 콘크리트 중의 전자파 속도는 다음 식과 같다.


$$V = \frac{C}{\sqrt{\epsilon_r}} \quad (\text{m/sec})$$

여기서, C : 진공 중에서 전자파의 속도(3×10^8 m/sec)

ϵ_r : 콘크리트의 상대유전율(6~10)

또한, 반사물체까지의 거리(D)는 송신 시각으로부터 수신 시각까지의 시간차(T)의 측정치와 콘크리트 내부의 전파속도(V)로부터 구할 수 있다.


$$D = 1/2 V T \quad (\text{m})$$

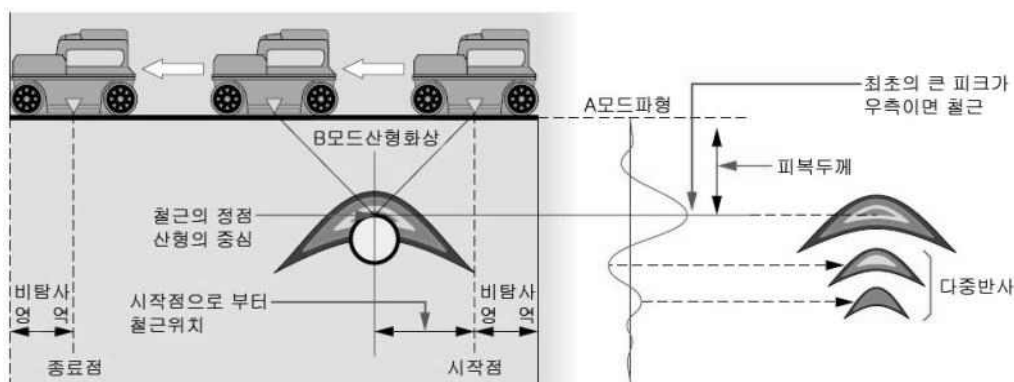

【그림 3.4.7】 철근탐사 측정원리

3) 철근탐사시험 및 장비 점검 등의 절차

철근탐사시험 방법에 대한 절차는 KS F 2734 및 KS F 2735의 규정에 준한다.

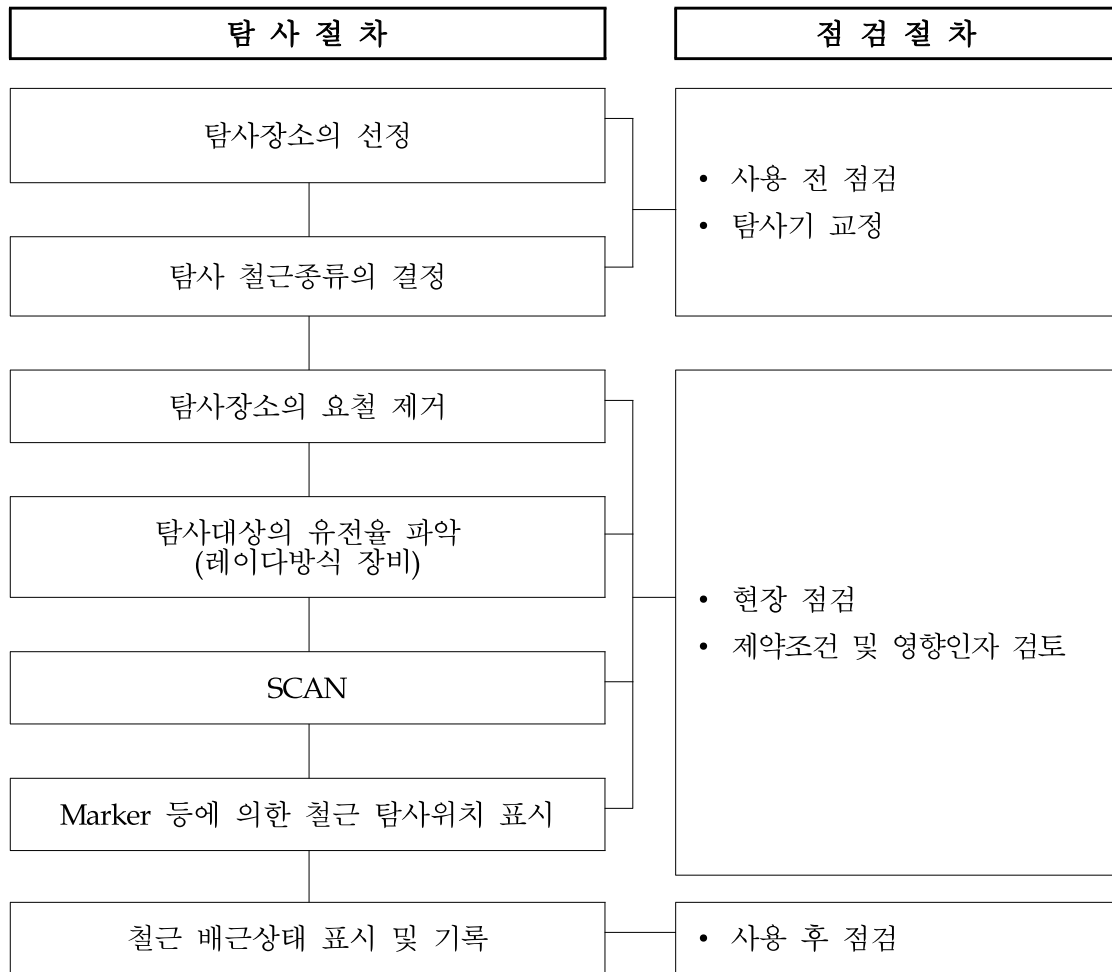

【그림 3.4.8】 철근탐사시험 및 장비 점검 등의 절차

4) 탐사조건 및 적용한계(RC Radar의 경우)

① 탐사조건

- 적용 가능한 조건
 - 탐사심도 200mm 이내
 - 탐사대상 철근지름이 $\phi 6\text{mm}$ 이상
 - 콘크리트의 질이 균일한 곳
 - 철근이 안테나 진행방향과 직교인 경우
- 적용 곤란한 조건
 - 표면에 금속 등 전파를 반사하는 것이 있고, 그 밑의 철근 등을 탐사하는 경우
 - 100mm 이하의 피치로 배근되어 있는 경우
 - 철근이 안테나의 진행방향과 평행인 경우


② 적용한계

- 탐사대상 물체의 표면에 금속 등 전파를 반사하는 것이 있고, 그 밑의 철근 등을 탐사하는 경우
- 철근이 안테나의 진행방향과 평행인 경우
- 비유전율에 따라 피복두께의 차이가 있으므로 탐사 대상물의 비유전율을 추정하기 어려움
- 철근직경과 복철근 및 경사철근의 판독 불가능
- 탐사대상 표면에 요철이 많은 장소는 탐사결과의 신뢰성 저하
- 안테나의 사용으로 좁고, 짧은 위치의 탐사 불편

다. 탄산화깊이 측정

1) 개요

탄산화란 콘크리트의 탄산화(Carbonation) 과정에서 나타나는 현상으로 탄산화에 의해서 문제가 발생하는 것은 콘크리트 자체에서 생기는 것이 아니고, 콘크리트 중의 철근에 녹이 발생함으로써 문제를 일으키는 것이다.

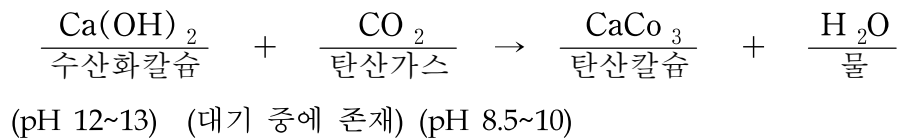

탄산화가 일어나는 메카니즘을 보면 시멘트의 수화반응에서 생성되는 수산화칼슘(Ca(OH)_2)은 pH 12~13 정도의 강알칼리성을 나타내지만 대기 중에 포함되어 있는 약산성의 탄산가스(약 0.03%)와 접촉하면 탄산칼슘과 물로 변화하고 탄산칼슘으로 변화한 부분의 pH가 8.5~10 정도로 낮아지게 된다. 따라서, 콘크리트의 탄산화는 일반환경 하에서도 확실하게 진행되기 때문에 매입된 철근의 부식에 따른 문제가 가장 기본적인 중요하다. 콘크리트 내부의 pH가 11이상에서 철근은 표면에 $1 \times 10^{-6} \text{mm}$ 두께의 수산화물($\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$) 부동태막을 형성하므로 산소 침입을 막아 철근의 부식을 방지하지만 탄산화에 의하여 pH가 11보다 낮아지면 부동태막이 파괴되면서 철근에 녹이 발생하게 된다. 이러한 녹은 원래 부피의 약 2.5배에서 최대 7배까지 팽창하고 녹의 팽창압력에 의해 콘크리트 내부에는 균열이 발생하게 되며 철근의 부착강도 저하, 피복 콘크리트의 탈락, 철근 단면적의 감소 등 구조물의 내구성 저하를 초래하게 된다. 이러한 원인으로 녹의 진행과 함께 콘크리트 구조물의 내구성 면에서 탄산화를 파악하는 것이 중요하다.

	STEP 1 정상, 재료 및 강도상의 변화는 거의 없음 (약간의 건조수축에 의한 균열)
	STEP 2 녹의 발생에 의한 팽창압이 콘크리트 내부에 발생하여 미세한 균열이 발생
	STEP 3 - 철근의 윗면이 팽창함 - 균열이 표면까지 연장되어 공기와 수분의 침입이 격화되어 동해 등의 다른 열화도 유발시키며 녹물이 보임
	STEP 4 - 철근 윗면의 피복이 떨어지고, 철근의 노출이 시작됨 - 철근단면적이 감소함
	STEP 5 - 철근 윗면이 거의 없어지고 철근은 공기 중에 직접 노출됨 - 내구성능은 없음

【그림 3.4.9】 탄산화에 의한 콘크리트 성능저하

2) 탄산화 속도에 영향을 미치는 요인

탄산화 속도에 영향을 미치는 요인으로는 환경조건(대기 중의 탄산가스 농도, 온도, 습도, 마감재 등)을 주원인으로 하는 외적요인 및 콘크리트 자체의 성능·품질(함수율, 강도, 시멘트의 종류, 배합조건, 시공조건 등)을 주원인으로 하는 내적요인에 의해 복합적인 영향을 받는 것으로 알려져 있다. 대표적인 원인을 정리하면 다음과 같다.

【표 3.4.7】 탄산화 속도에 영향을 미치는 요인

구분	영향인자	탄산화 속도
내적 요인	시멘트의 종류	- 수화반응이 느릴수록 탄산화 속도가 빠름 - 조강 포틀랜드시멘트 < 보통 포틀랜드시멘트 < 중용열 포틀랜드시멘트
	골재의 종류	투기성이 큰 골재일수록 탄산화 속도가 빠름
	계면활성제 종류	동일 물-시멘트비, 동일 슬럼프라면 탄산화 속도와 무관함
	압축강도	압축강도가 낮을수록 탄산화 속도가 빠름
	물-시멘트비	물-시멘트비가 증가하면 탄산화 속도가 빠름

【표 3.4.7】 탄산화 속도에 영향을 미치는 요인(계속)

구분	영향인자	탄산화 속도
내적 요인	시공 정밀도	• 다짐이 불충분할수록 탄산화 속도가 빠름
	콘크리트 결함부	• 균열부위, 이음부, 손상부위 등에서 탄산화 속도가 빠름
외적 요인	온도	• 온도 상승시 탄산화 속도가 빠름 • 20~50 ° C 사이에서는 영향이 크지 않음
	이산화탄소 농도	• 농도가 클수록 탄산화 속도가 빠름 • 탄산가스 농도 3~10% 사이에서 상승비율이 큼
	습도	• 상대습도 50~70% 에서 탄산화 속도가 최대
	실내, 실외	• 실내의 탄산화 속도가 빠름

3) 탄산화깊이의 측정

본 과업에서는 일반적으로 현장에서 간편하게 이용되는 페놀프탈레인법(페놀프탈레인은 pH 지시약의 일종으로 1% 알칼리용액)을 이용하여 콘크리트의 탄산화 진행 정도를 측정한다.

콘크리트 파단면에 1% 페놀프탈레인 용액을 도포한 후 색의 변화를 관찰하는 방법으로 강 알칼리성일수록 짙은 보라색을 띠며 pH 9이하에서는 무색을 나타낸다. 탄산화 진행 깊이의 측정은 콘크리트 표면에서 발색점까지의 깊이를 버니어캘리퍼스 등으로 측정한다.

4) 탄산화를 고려한 잔존수명 예측

탄산화 속도는 경과시간(t)의 평방근에 비례하여 진행한다고 하는 $\sqrt{t}$ 법으로 표현된다. 탄산화(C)는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$C = A \times \sqrt{t}$$

여기서, C : 탄산화깊이(mm)

A : 탄산화 속도계수(mm/ $\sqrt{\text{년}}$)

t : 재령(년)

여기서 구해진 탄산화 속도계수(A)를 실제 탄산화깊이와 경과년수를 이용하여 역추적으로 구한 후 탄산화가 철근에 도달하는 시간을 계산하면 콘크리트의 탄산화에 의한 잔존수명을 예측할 수 있다.

$$\text{수명예측(년)} = (\text{철근피복} / \text{탄산화 속도계수})^2$$

$$\text{잔존수명예측(년)} = \text{수명예측년수} - \text{경과년수}$$

5) 평가기준

탄산화 상태평가 기준은 다음과 같다.

【표 3.4.8】 탄산화 상태평가 기준

기 준	탄산화 잔여 깊이	철근부식의 가능성
a	• 30mm이상	• 탄산화에 의한 부식발생 우려 없음
b	• 10mm이상 ~ 30mm미만	• 향후 탄산화에 의한 부식발생 가능성 있음
c	• 0mm이상 ~ 10mm미만	• 탄산화에 의한 부식발생 가능성 높음
d	• 0mm미만	• 철근부식 발생
e	-	-

라. 염화물 함유량 시험

1) 콘크리트 속의 염분에 대한 일반적 사항

염화물의 콘크리트 침투를 구분해 보면 일반적으로 두가지로 크게 구분할 수 있다.

하나는 이미 건립된 구조물에 해풍, 해수 및 염화물을 함유한 외부 환경조건에 의해 염화물이 침투 축적되는 경우이고, 다른 하나는 방동대책으로서 염화칼슘(CaCl_2)과 염화나트륨(NaCl)의 살포에 의해 염화물이 침투하는 경우이다.

다음은 콘크리트 제조시에 배합재료로부터 직접 콘크리트에 침투하는 경우, 특히 아직 굳지 않은 프레스 상태일 때 혼입하는 경우인데 이의 예로서는 ① 깨끗이 세척하지 않은 바다 모래의 사용, ② 경화 촉진제로서 염화칼슘(CaCl_2)의 사용, ③ 염화칼슘(CaCl_2)을 주체로 한 조강형 AE제의 사용, ④ 혼화수로서 해수의 사용 등을 들 수 있다. 이 중 미세정 바다모래에 의한 염분(염화나트륨(NaCl))을 주로 함유한 것의 혼입에 의한 것이 염해 원인의 대부분을 차지하고 있다.

콘크리트 중에 함유하는 염화물은 ① 가용성 염화물(수용성 염화물), ② 전 염화물(산 용해성 염화물)의 2종류로 분류할 수 있다. ①의 가용성 염화물로는 콘크리트에서 물에 의해 유출되는 염화물이고, ②의 전 염화물은 콘크리트를 강한 산으로 용해함으로써 유출되는 염화물이다. 가용성 염화물의 측정은 콘크리트의 세공용액 속에 용해되어 있는 유리 염화물의 양을 구하는 경우로 측정할 수 있고 유출온도 등 시험방법의 자세한 내용은 제안되고 있는 각 방법에 따라 약간 차이가 있다. 일본 콘크리트공학협회(JCI)에서는 가용성 염화물을 「경화콘크리트 중에 함유된 50℃의 온수에 녹는 염화물」이라 정의하여 측정방법을 정하고 있다.

전 염화물량과 가용성 염화물량과의 차이는 시멘트 수화물에 고정되어 있는 염화물로서 판정되어진다.

강재 위치에 대한 염화물 이온의 강재 부식발생 한계농도는 콘크리트 단위용적당 양으로서 $0.3 \sim 1.2 \text{kg/m}^3$ 정도이고 이 값은 구조물의 설치 환경조건이나 강재부식 허용량 등의 조건에 따라서 다르다. 예를 들면, 미리 염화물을 혼입한 공시체에 의한 촉진시험 등에서는 $0.3 \sim 0.6 \text{kg/m}^3$ 정도이고 실제 환경의 노출실험에서는 $1.2 \sim 2.4 \text{kg/m}^3$ 정도로 되어 있다. 촉진시험과 실제 환경에서 얻어지는 한계농도의 차이는 시험 공시체와 실제 구조물의 덮개나 물-시멘트비의 차이 그리고 촉진시험 시에 설정되는 고온환경 등 온도의 영향이라고 생각된다.

안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010.12) 및 콘크리트 표준시방서 내구성조서편에서는 경화콘크리트의 경우 전염화물 기준으로 실제 환경의 노출실험 결과 하한치인 1.2kg/m^3 을 강재 부식발생 한계농도로서 정하고 있다. 비록, 부식환경에 따른 전염화물량이 1.2kg/m^3 를 넘더라도 부식이 발생하지 않을 가능성이 있지만 잠재적으로 부식 가능성이 높을 것으로 평가되므로 부식방지를 위한 조치가 검토되어야 할 것이다.

2) 평가기준

① 국내 콘크리트 표준시방서 기준

굳지않은 콘크리트의 경우는 철근의 부식을 방지하기 위하여 0.3kg/m^3 이하로 규정하며, 책임기술자의 승인이 있는 경우 0.6kg/m^3 까지 허용

② 콘크리트 구조기준

【표 3.4.9】 염화물 평가기준(콘크리트 구조기준)

부재의 종류	최대 수용성 염소이온(Cl), 시멘트의 질량에 대한 비(%)
프리스트레스트 콘크리트	0.06
염화물에 노출된 철근콘크리트	0.15
건조상태 또는 습기로부터 차단된 철근콘크리트	1.00
기타 철근콘크리트	0.30

③ 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010. 12)

【표 3.4.10】 염화물 상태평가 기준(안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010.12))

기 준	전염화물 이온량(kg/m^3)	철근부식의 가능성
a	• 염화물 $< 0.3 \text{kg/m}^3$	• 염화물에 의한 부식이 발생할 우려 없음
b	• $0.3 \text{kg/m}^3 < \text{염화물} \leq 1.2 \text{kg/m}^3$	• 염화물이 함유되어 있으나, 부식발생 가능성 낮음
c	• $1.2 \text{kg/m}^3 < \text{염화물} \leq 2.5 \text{kg/m}^3$	• 향후 염화물에 의한 부식발생 가능성 높음
d	• 염화물 $\geq 2.5 \text{kg/m}^3$	• 철근 부식발생
e	-	-


마. 균열깊이 조사

콘크리트 표면의 균열깊이는 일반적으로 $T_c - T_o$ 법으로 구한다.

$T_c - T_o$ 법은 콘크리트 부재의 균열부와 건전부에서 아래 그림과 같이 각각 측정하고, 양자의 데이터 비교에 의해 균열깊이를 산출하는 것이다. 본 방법에서는 균열부분을 중심으로 하여 송신탐촉자와 수신탐촉자를 등간격으로 배치한다. 송신탐촉자(T)로부터 발신된 종파초음파가 그림 중의 점선과 같이 콘크리트 내를 전파하고 균열 선단부를 경유해서 수신탐촉자(R)에 도달하기까지의 시간 T_c 를 구한다.

비교용으로서 같은 콘크리트 부재에서 균열이 없는 부분을 대상으로 송신탐촉자와 수신탐촉자의 거리 L과 초음파가 전파하는 시간 T_o 를 구해 다음 식을 적용하여 균열깊이를 구한다. 본 과업에서는 $X=10\text{cm}$ 를 적용하였다.

$$d = \frac{L}{2} \sqrt{\frac{(T_c^2)}{(T_o^2)} - 1}$$

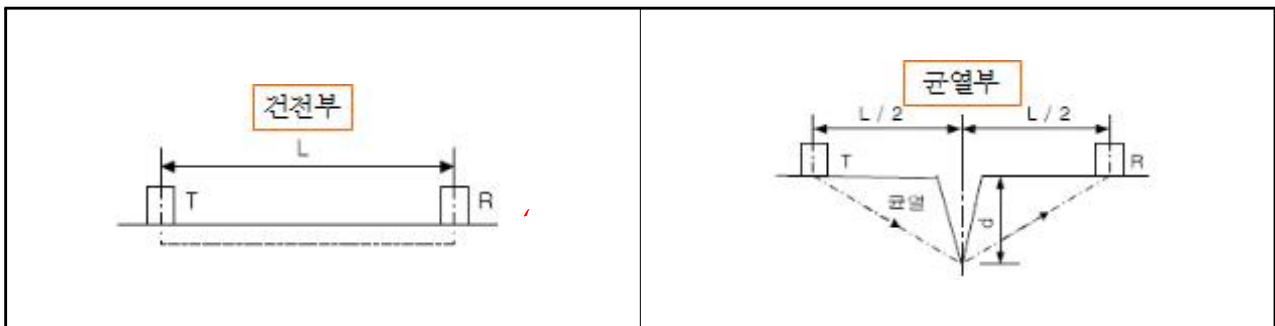

【그림 3.4.10】 $T_c - T_o$ 법에 의한 탐촉자 배치 및 균열깊이 측정방법

3.4.3 시험결과 및 분석

가. 대구방향


1) 콘크리트 강도시험

- 청도천1교(대구)의 콘크리트 비파괴강도시험은 상·하부구조에서 반발경도시험(총 25개소) 및 초음파전달속도시험(총 25개소)을 실시하였으며, 검토결과는 아래의 표와 같다.

① 비파괴강도 시험결과

【표 3.4.11】 상부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과(대구)


시험위치		비파괴시험		반발경도법(MPa)			초음파속도법(MPa)			설계 기준 강도 (MPa)
		반발경 도 (R_o)	초음파속 도 (V_d)	식①	식②	평균	식③	식④	평균	
상부 구조	S1 바닥판하면	49.3	4.20	28.1	28.4	28.3	27.7	31.1	29.4	27.0
	S2 바닥판하면	50.0	4.19	28.7	28.7	28.7	27.5	30.7	29.1	
	S3 바닥판하면	48.3	4.30	27.3	28.0	27.7	29.8	34.4	32.1	
	S4 바닥판하면	49.7	4.20	28.4	28.6	28.5	27.8	31.2	29.5	
	S5 바닥판하면	48.8	4.25	27.7	28.2	28.0	28.8	32.8	30.8	
	S6 바닥판하면	51.8	4.24	30.1	29.5	29.8	28.6	32.5	30.6	
	S7 바닥판하면	48.0	4.23	27.1	27.8	27.5	28.4	32.1	30.3	
	S8 바닥판하면	50.2	4.26	28.9	28.8	28.9	28.9	33.0	31.0	
	S9 바닥판하면	50.4	4.24	29.0	28.9	29.0	28.7	32.6	30.7	
	S10 바닥판하면	49.4	4.20	28.2	28.4	28.3	27.7	31.0	29.4	
	S11 바닥판하면	52.3	4.20	30.5	29.7	30.1	27.7	31.1	29.4	
	S12 바닥판하면	52.5	4.20	30.7	29.9	30.3	27.8	31.2	29.5	
	평균			28.7	28.7	28.5	28.3	32.0	30.1	
	표준편차			1.2	0.7	0.3	0.7	1.1	0.9	
	변동계수			4.1	2.3	1.0	2.5	3.5	3.0	

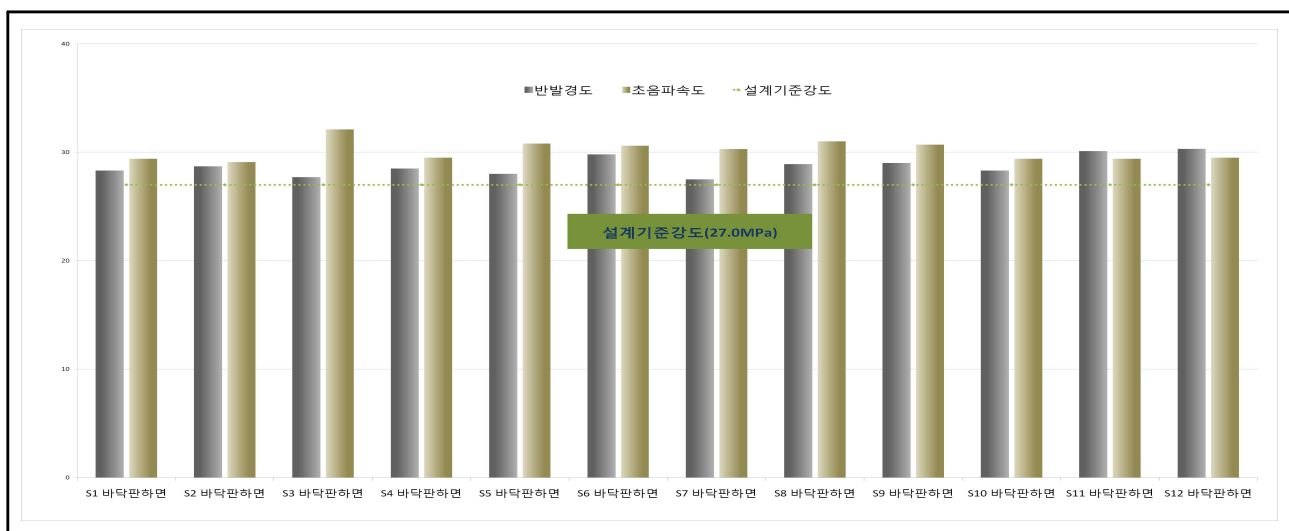

【그림 3.4.11】 상부구조 평균압축강도 추정결과(대구)

【표 3.4.12】 하부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과(대구)

시험위치		비파괴시험		반발경도법(MPa)			초음파속도법(MPa)			설계기준강도(MPa)
		반발 경도 (R_o)	초음파 속도 (V_d)	식①	식②	평균	식④	식⑤	평균	
하부구조	A1 흉벽	51.9	4.07	30.2	29.5	29.9	25.0	26.8	25.9	24.0
	A2 흉벽	46.9	4.06	26.2	27.3	26.8	24.7	26.3	25.5	
	P1 기둥	46.1	4.10	25.5	27.0	26.3	25.6	27.7	26.7	
	P2 기둥	46.8	4.10	26.1	27.3	26.7	25.5	27.6	26.6	
	P3 코핑	45.7	4.13	25.2	26.8	26.0	26.2	28.7	27.5	
	P4 코핑	46.8	4.05	26.1	27.3	26.7	24.6	26.2	25.4	
	P5 코핑	48.4	4.17	27.4	28.0	27.7	27.2	30.2	28.7	
	P6 코핑	47.3	4.04	26.5	27.5	27.0	24.4	25.9	25.2	
	P7 코핑	49.0	4.05	27.8	28.3	28.1	24.7	26.2	25.5	
	P8 코핑	46.9	4.09	26.2	27.3	26.8	25.3	27.3	26.3	
	P9 코핑	44.4	4.07	24.2	26.2	25.2	25.0	26.8	25.9	
	P10 코핑	45.4	4.05	25.0	26.6	25.8	24.6	26.1	25.4	
	P11 코핑	45.9	4.04	25.4	26.8	26.1	24.3	25.7	25.0	
	평 균			26.3	27.4	26.9	25.2	27.0	26.2	
	표준편차			1.5	0.8	1.2	0.8	1.3	1.1	
	변동계수			5.8	3.1	4.4	3.2	4.7	4.3	

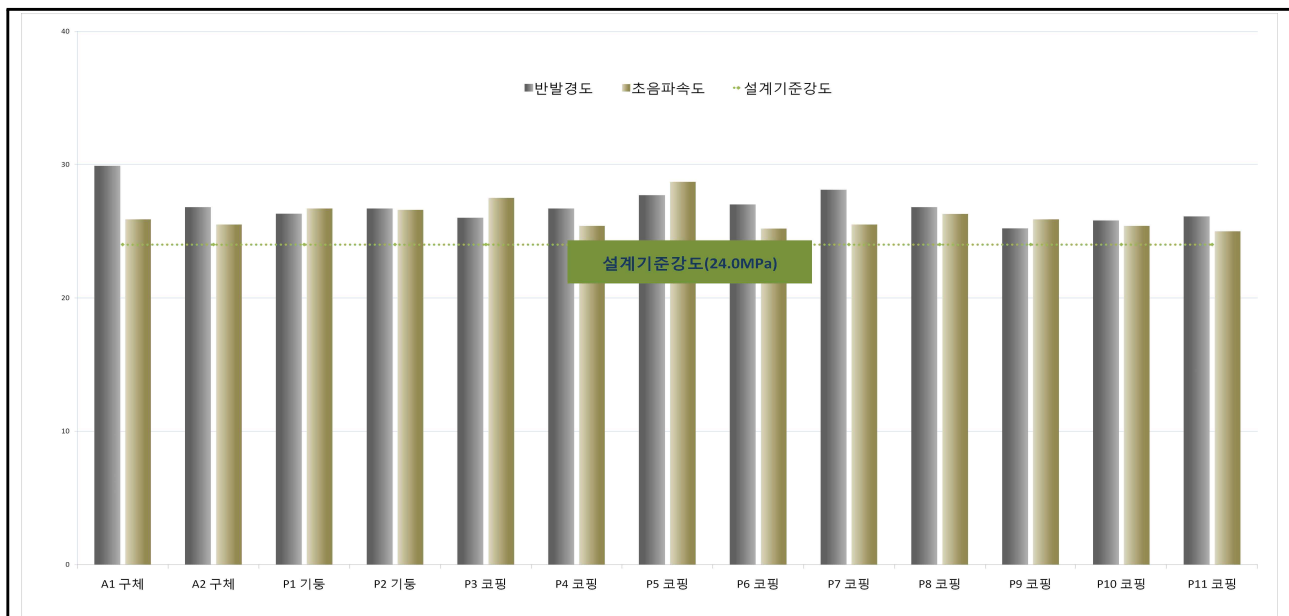

【그림 3.4.12】 하부구조 평균압축강도 추정결과(대구)

- 검토결과, 설계기준 대비 상부구조 : 101.9~112.2%, 하부구조 : 105.0~124.6%로 상·하부 구조 모두 반발경도법에 의한 비파괴 추정강도는 모두 100%이상을 상회한 값이 측정되었다.
- 검토결과, 설계기준 대비 상부구조 : 107.8~118.9%, 하부구조 : 104.2~119.6%로 상·하부 구조 모두 초음파속도법에 의한 비파괴 추정강도는 모두 100%이상을 상회한 값이 측정되었다.
- 비파괴 추정식에 의해 평가된 강도는 설계기준강도의 100% 이상으로 조사되어, 콘크리트 강도는 양호한 것으로 판단된다.
- 따라서, 금회 시험을 실시한 청도천1교(대구) 상부구조 및 하부구조에 대한 콘크리트 강도는 공용년수 경과에 따른 강도 저하는 없는 것으로 판단된다.

【표 3.4.13】 비파괴강도 시험결과 분석(대구)

구 분	시험방법	평균강도(A)	설계기준강도(B)	A/B×100(%)
상부 구조	반발경도법	27.5~30.3	27.0	101.9~112.2
	초음파속도법	29.1~32.1		107.8~118.9
하부 구조	반발경도법	25.2~29.9	24.0	105.0~124.6
	초음파속도법	25.0~28.7		104.2~119.6

② 기 점검결과와의 비교

【표 3.4.14】 비파괴강도 기 점검결과와의 비교(대구)

구 분		'13년 정밀점검	금회 정밀안전진단	설계기준강도
반발경도법	상부구조	27.4~29.5	27.5~30.3	27.0
	하부구조	24.7~26.9	25.2~29.9	24.0
검토의견		▪ 기 정밀점검('13년)과 비교·분석한 결과, 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 전반적으로 공용기간 경과에 따른 콘크리트 구조물에 강도저하는 없는 것으로 판단됨		

2) 철근탐사시험

철근탐사기(RC-Radar)를 이용한 철근탐사시험은 총 28개소(상부구조 13개소, 하부구조 15개소)에서 실시하였으며, 철근탐사시험 결과, 측정된 배근간격 및 피복두께는 미소한 차이는 있으나 전반적으로 설계도면과 근사한 것으로 확인되었다.

① 철근탐사 시험결과

【표 3.4.15】 철근탐사 상부구조 시험결과(대구)

시험위치		철근종류	설계치(mm)		측정치(mm)		비 고
			배근간격	피복두께	배근간격	피복두께	
상부 구조	S1 바닥판하면	주철근	120/240	32	113.0	42.0	
		배력철근	125	48	115.0	55.0	
	S2 바닥판하면	주철근	120/240	32	120.0	39.0	
		배력철근	125	48	120.0	54.0	
	S3 바닥판하면	주철근	120/240	32	125.0	41.0	
		배력철근	125	48	115.0	50.0	
	S4 바닥판하면	주철근	120/240	32	113.0	36.0	
		배력철근	125	48	120.0	53.0	
	S5 바닥판하면	주철근	120/240	32	115.0	42.0	
		배력철근	125	48	117.0	50.0	
	S6 바닥판하면	주철근	120/240	32	110.0	36.0	
		배력철근	125	48	116.0	51.0	
	S7 바닥판하면	주철근	120/240	32	113.0	36.0	
		배력철근	125	48	115.0	55.0	
	S8 바닥판하면	주철근	120/240	32	125.0	39.0	
		배력철근	125	48	116.0	57.0	
	S9 바닥판하면	주철근	120/240	32	125.0	41.0	
		배력철근	125	48	118.0	50.0	
	S10 바닥판하면	주철근	120/240	32	117.0	37.0	
		배력철근	125	48	120.0	52.0	
	S11 바닥판하면	주철근	120/240	32	120.0	39.0	
		배력철근	125	48	115.0	49.0	
	S12 바닥판하면	주철근	120/240	32	127.0	38.0	
		배력철근	125	48	120.0	57.0	

【표 3.4.16】 철근탐사 하부구조 시험결과(대구)

시험위치		철근종류	설계치(mm)		측정치(mm)		비 고
			배근간격	피복두께	배근간격	피복두께	
하부 구조	A1 흉벽	수직철근	100/200	40	205.0	36.0	
		수평철근	150	60	157.0	70.0	
	A2 흉벽	수직철근	100/200	40	185.0	50.0	
		수평철근	150	60	143.0	70.0	
	P1 기둥부	수직철근	127	87	130.0	80.0	
		수평철근	150/300	74	295.0	70.0	
	P2 기둥부	수직철근	127	87	130.0	90.0	
		수평철근	150/300	74	310.0	80.0	
	P3 코핑부	수직철근	150/300	77	141.0	83.0	
		수평철근	200	90	205.0	102.0	
	P4 코핑부	수직철근	150/300	77	290.0	85.0	
		수평철근	200	90	190.0	101.0	
	P5 코핑부	수직철근	150/300	77	150.0	82.0	
		수평철근	200	90	195.0	92.0	
	P6 코핑부	수직철근	150/300	77	240.0	85.0	150/300 중복 구간
		수평철근	200	90	195.0	102.0	
	P7 코핑부	수직철근	150/300	77	140.0	82.0	
		수평철근	200	90	198.0	99.0	
	P8 코핑부	수직철근	150/300	77	142.0	80.0	
		수평철근	200	90	210.0	93.0	
	P9 코핑부	수직철근	150/300	70	310.0	84.0	
		수평철근	200	90	205.0	99.0	
	P10 코핑부	수직철근	150/300	77	188.0	82.0	150/300 중복 구간
		수평철근	200	90	205.0	98.0	
	P11 코핑부	수직철근	150/300	77	152.0	71.0	
		수평철근	200	90.0	190	87.0	

3) 탄산화 깊이 측정


탄산화 깊이 측정은 총 9개소(상부구조 4개소, 하부구조 5개소)에서 실시하였다. 실측한 최소 피복두께와 탄산화 깊이를 비교한 결과, 전 개소의 탄산화 잔여깊이가 30.0mm 이상을 초과한 상태로 측정되어 상태평가 “a”로 평가되었다.

또한, 철근까지의 탄산화 도달시간은 시험개소 모두 100년 이상으로 측정되어 탄산화로 인한 내구성 저하 가능성이 없는 양호한 상태로 분석되었다.

① 탄산화 깊이 측정결과

【표 3.4.17】 탄산화 깊이 측정결과 및 평가(대구)

시험위치		탄산화 깊이 (mm)	실측 피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	평가 결과	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	비 고
상부 구조	S3 바닥판하면	1.5	41.0	39.5	a	0.45	8207	100년이상
	S4 바닥판하면	2.5	36.0	33.5	a	0.75	2270	
	S8 바닥판하면	1.5	39.0	37.5	a	0.45	7425	
	S9 바닥판하면	2.5	41.0	38.5	a	0.75	2948	
하부 구조	A1 홍벽	9.5	98.0	88.5	a	2.86	1160	100년이상
	A2 홍벽	10.0	96.0	86.0	a	3.02	1003	
	P1 기둥	4.0	70.0	66.0	a	1.21	3358	
	P4 코핑	1.5	85.0	83.5	a	0.45	35311	
	P8 코핑	3.0	80.0	77.0	a	0.90	7811	

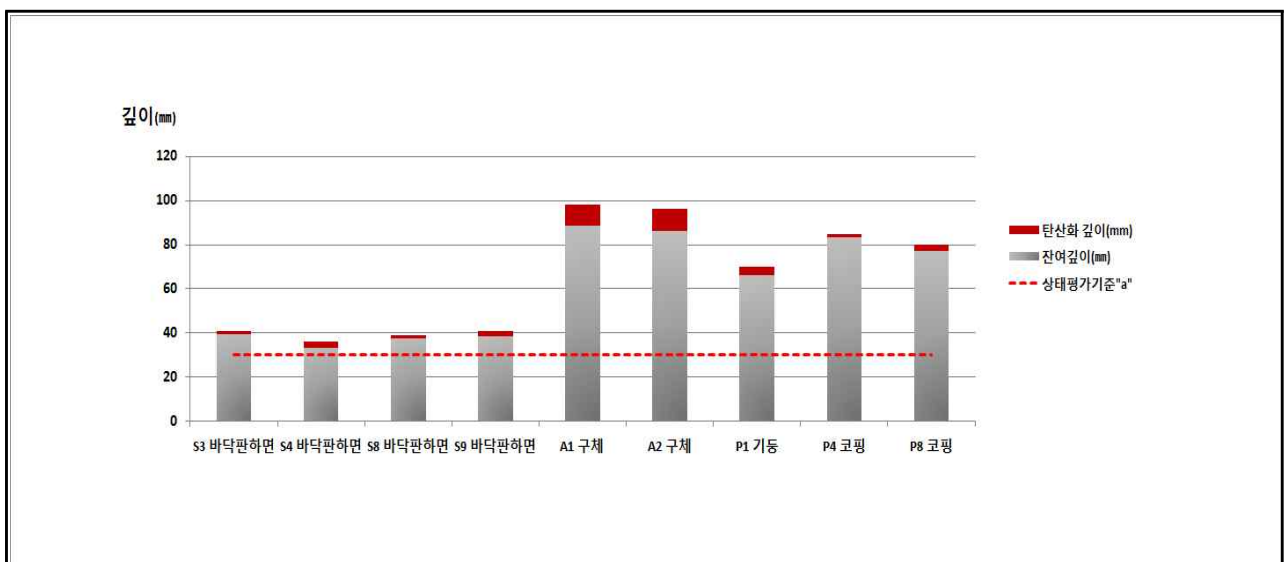

【그림 3.4.13】 탄산화 깊이 측정결과(대구)

② 기 점검결과와의 비교

【표 3.4.18】 탄산화 깊이 기 점검결과와의 비교(대구)

구 분		'13년 정밀점검	금회 정밀안전진단	비 고
탄산화 진행깊이 (mm)	상부구조	1.0~3.0	1.5~2.5	측정위치에 따른 편차
	하부구조	4.0~8.0	1.5~10.0	
검토의견		▪ 기 정밀점검('13년)과 비교·분석한 결과, 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 유사한 수준으로 검토됨		

4) 염화물함유량 시험

염화물함유량 시험은 총 3개소(상부구조 1개소, 하부구조 2개소)에서 깊이별 시험을 실시하였다. 측정위치는 상부의 경우 캔틸레버, 하부구조의 경우 교대 건전부와 우수접촉부에서 시료를 채취하였다.


상부구조 S1의 경우, 20~40mm 깊이에서 'b'(0.528kg/m³)로 측정 되었으며, 하부구조 A1의 경우 건전부와 우수접촉부에 시험을 실시한 결과 'b'(0.389~0.400kg/m³)로 향후 염화물에 의한 철근 부식의 영향이 적을 것으로 판단된다.

① 염화물 함유량 시험결과

【표 3.4.19】 염화물 함유량 시험결과 및 평가(대구)

시험위치			실측 피복두께 (mm)	염화물 함유량		평가 결과	비 고
				Cl ⁻ (%)	Cl ⁻ (kg/m ³)		
상부 구조	S1 캔틸레버	0~20mm	33.0	0.0905	2.049	b	
		20~40mm		0.0233	0.528	b	
하부 구조	A1 홍벽(우수접촉부)	0~20mm	54.0	0.0230	0.521	b	
		20~40mm		0.0172	0.389	b	
	A1 홍벽(건전)	0~20mm	51.0	0.0220	0.497	b	
		20~40mm		0.0177	0.400	b	

※ 콘크리트 환산 염화물 함유량(kg/m³) = 전 염화물 함유량(Cl⁻)% / 100 × 콘크리트 단위중량(2,263kg/m³)

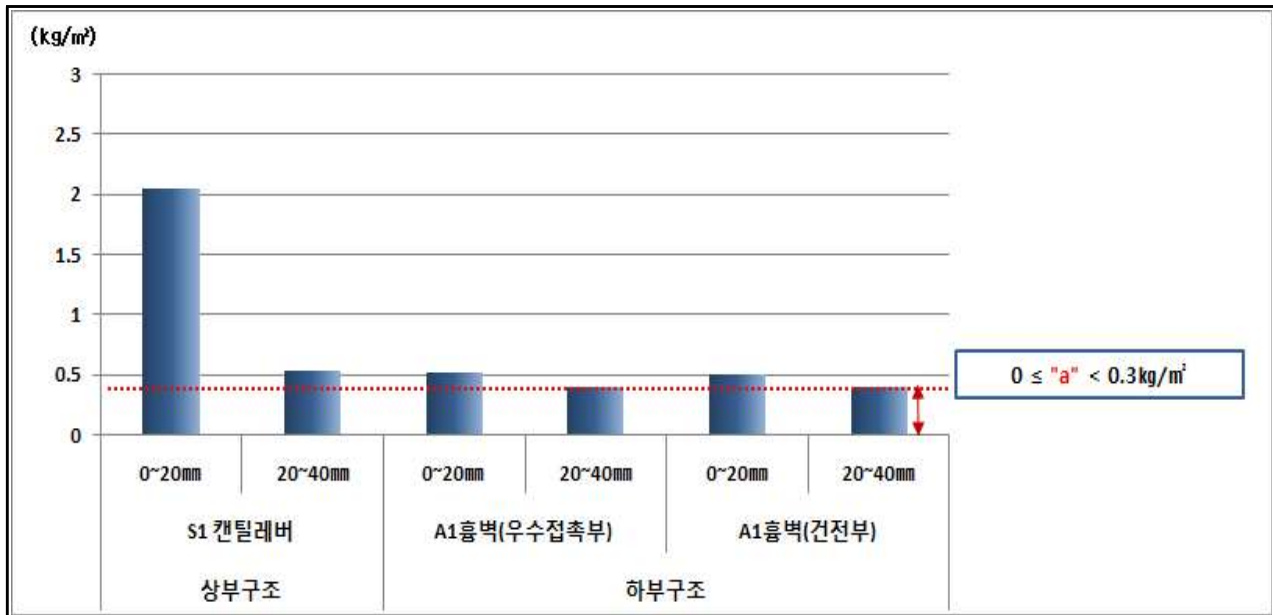

【그림 3.4.14】 염화물시험 측정결과(대구)

나. 부산방향


1) 콘크리트 강도시험

- 청도천1교(부산)의 콘크리트 비파괴강도시험은 상·하부구조에서 반발경도시험(총 25개소) 및 초음파전달속도시험(총 25개소)을 실시하였으며, 검토결과는 아래의 표와 같다.

① 비파괴강도 시험결과

【표 3.4.20】 상부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과(부산)


시험위치		비파괴시험		반발경도법(MPa)			초음파속도법(MPa)			설계 기준 강도 (MPa)
		반발경도 (R_o)	초음파속도 (V_d)	식①	식②	평균	식③	식④	평균	
상부 구조	S1 바닥판하면	48.2	4.25	27.2	27.9	27.6	28.8	32.7	30.8	27.0
	S2 바닥판하면	49.9	4.26	28.6	28.7	28.7	29.0	33.0	31.0	
	S3 바닥판하면	48.6	4.25	27.5	28.1	27.8	28.9	32.9	30.9	
	S4 바닥판하면	48.4	4.22	27.4	28.0	27.7	28.1	31.7	29.9	
	S5 바닥판하면	49.4	4.21	28.2	28.4	28.3	27.9	31.3	29.6	
	S6 바닥판하면	51.0	4.24	29.5	29.2	29.4	28.7	32.6	30.7	
	S7 바닥판하면	49.6	4.30	28.4	28.5	28.5	29.9	34.5	32.2	
	S8 바닥판하면	49.5	4.18	28.3	28.5	28.4	27.4	30.5	29.0	
	S9 바닥판하면	48.2	4.19	27.2	27.9	27.6	27.5	30.7	29.1	
	S10 바닥판하면	52.1	4.24	30.4	29.7	30.1	28.5	32.3	30.4	
	S11 바닥판하면	49.4	4.24	28.2	28.4	28.3	28.6	32.4	30.5	
	S12 바닥판하면	48.7	4.28	27.6	28.1	27.9	29.4	33.7	31.6	
	평균			28.2	28.5	28.4	28.6	32.4	30.5	
	표준편차			1.0	0.5	0.8	0.7	1.2	1.0	
	변동계수			3.4	1.9	2.7	2.6	3.6	3.1	

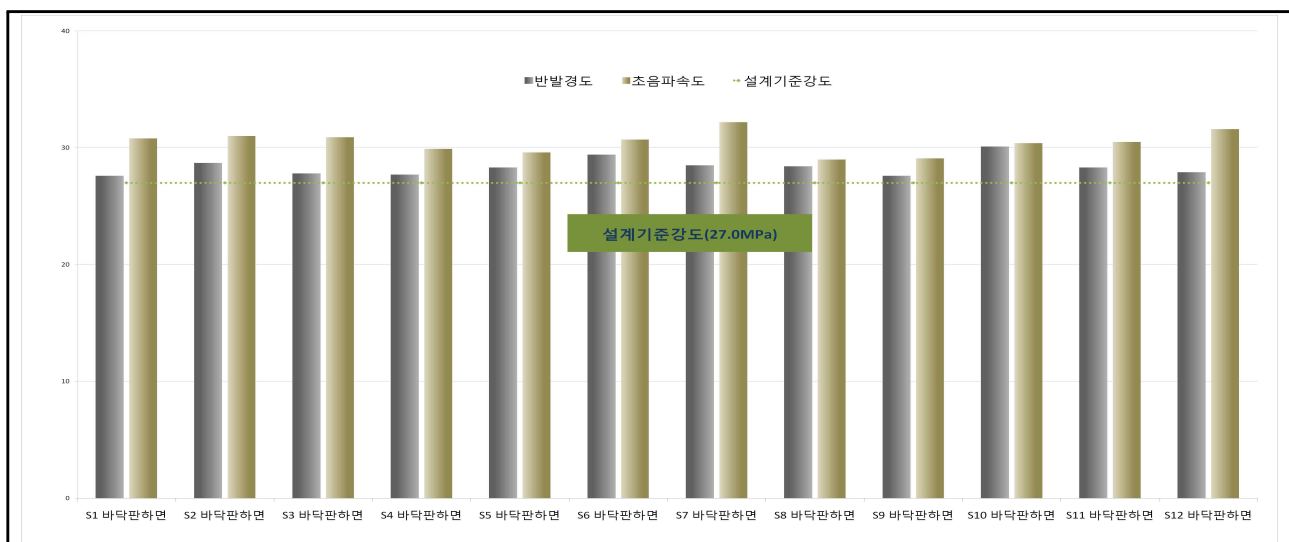

【그림 3.4.15】 상부구조 평균압축강도 추정결과(부산)

【표 3.4.21】 하부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과(부산)

시험위치		비파괴시험		반발경도법(MPa)			초음파속도법(MPa)			설계기준강도(MPa)
		반발 경도 (R_o)	초음파 속도 (V_d)	식①	식②	평균	식④	식⑤	평균	
하부구조	A1 흉벽	44.2	4.04	24.0	26.1	25.1	24.4	25.9	25.2	24.0
	A2 흉벽	47.3	4.03	26.5	27.5	27.0	24.2	25.5	24.9	
	P1 기둥	46.9	4.04	26.2	27.3	26.8	24.5	25.9	25.2	
	P2 기둥	49.3	4.14	28.1	28.4	28.3	26.4	29.0	27.7	
	P3 코핑	44.9	4.08	24.6	26.4	25.5	25.3	27.2	26.3	
	P4 코핑	50.8	4.07	29.3	29.0	29.2	24.9	26.7	25.8	
	P5 코핑	46.3	4.07	25.7	27.0	26.4	25.0	26.8	25.9	
	P6 코핑	46.5	4.04	25.9	27.2	26.6	24.4	25.8	25.1	
	P7 코핑	47.3	4.05	26.5	27.5	27.0	24.5	25.9	25.2	
	P8 코핑	46.2	4.07	25.6	27.0	26.3	25.0	26.8	25.9	
	P9 코핑	45.4	4.07	25.0	26.6	25.8	24.9	26.6	25.8	
	P10 코핑	45.3	4.04	24.9	26.6	25.8	24.3	25.7	25.0	
	P11 코핑	49.9	4.04	28.6	28.7	28.7	24.3	25.7	25.0	
	평 균			26.2	27.3	26.8	24.8	26.4	25.6	
	표준편차			1.6	0.9	1.2	0.6	0.9	0.8	
	변동계수			6.1	3.3	4.7	2.4	3.6	3.0	

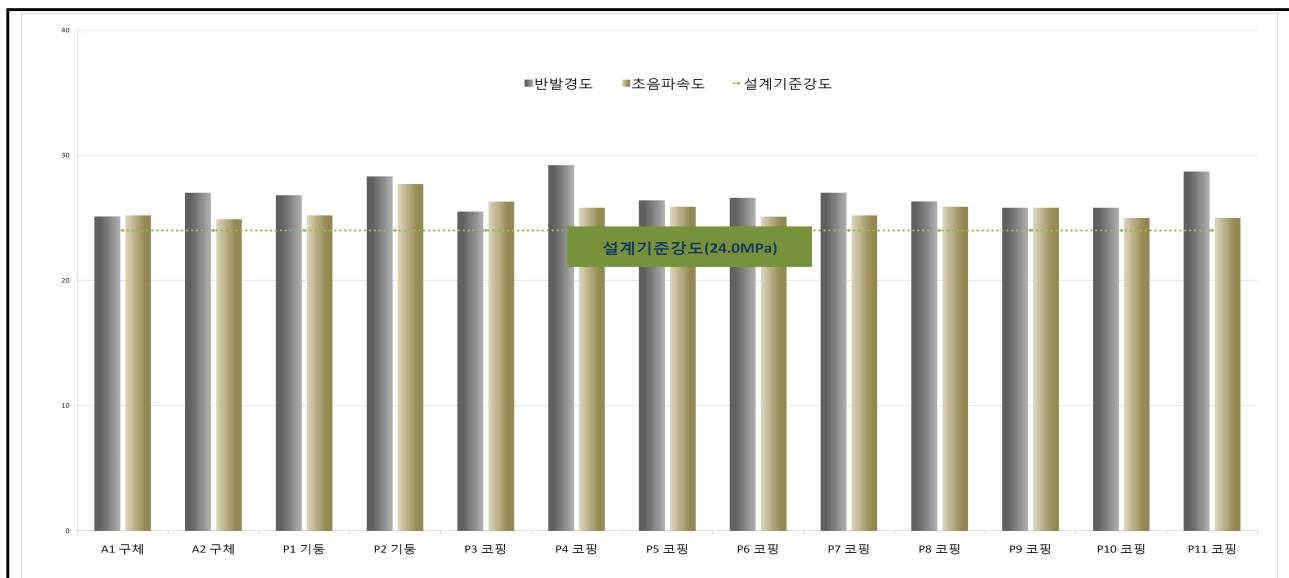

【그림 3.4.16】 하부구조 평균압축강도 추정결과(부산)

- 검토결과, 설계기준 대비 상부구조 : 102.2~111.5%, 하부구조 : 104.6~121.7%로 상·하부구조 모두 반발경도법에 의한 비파괴 추정강도는 모두 100% 이상을 상회한 값이 측정되었다.
- 검토결과, 설계기준 대비 상부구조 : 107.2~119.3%, 하부구조 : 103.8~115.4%로 상·하부구조 모두 초음파속도법에 의한 비파괴 추정강도는 모두 100% 이상을 상회한 값이 측정되었다.
- 비파괴 추정식에 의해 평가된 강도는 설계기준강도의 100% 이상으로 조사되어, 콘크리트 강도는 양호한 것으로 판단된다.
- 따라서, 금회 시험을 실시한 청도천1교(부산) 상부구조 및 하부구조에 대한 콘크리트 강도는 공용년수 경과에 따른 강도 저하는 없는 것으로 판단된다.

【표 3.4.22】 비파괴강도 시험결과 분석(부산)

구 분	시험방법	평균강도(A)	설계기준강도(B)	A/B×100(%)
상부구조	반발경도법	27.6~30.1	27.0	102.2~111.5
	초음파속도법	29.0~32.2		107.2~119.3
하부구조	반발경도법	25.1~29.2	24.0	104.6~121.7
	초음파속도법	24.9~27.7		103.8~115.4

② 기 점검결과와의 비교

【표 3.4.23】 비파괴강도 기 점검결과와의 비교(부산)

구 분		'13년 정밀점검	금회 정밀안전진단	설계기준강도
반발경도법	상부구조	27.3~29.0	27.6~30.1	27.0
	하부구조	24.3~26.9	25.1~29.2	24.0
검토의견		▪ 기 정밀점검('13년)과 비교·분석한 결과, 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 전반적으로 공용기간 경과에 따른 콘크리트 구조물에 강도저하는 없는 것으로 판단됨		

2) 철근탐사시험

철근탐사기(RC-Radar)를 이용한 철근탐사시험은 총 28개소(상부구조 13개소, 하부구조 15개소)에서 실시하였으며, 철근탐사시험 결과, 측정된 배근간격 및 피복두께는 미소한 차이는 있으나 전반적으로 설계도면과 근사한 것으로 확인되었다.

① 철근탐사 시험결과

【표 3.4.24】 철근탐사 상부구조 시험결과(부산)

시험위치		철근종류	설계치(mm)		측정치(mm)		비 고
			배근간격	피복두께	배근간격	피복두께	
상부 구조	S1 바닥판하면	주철근	120/240	32	123.0	35.0	
		배력철근	125	48	116.0	55.0	
	S2 바닥판하면	주철근	120/240	32	122.0	39.0	
		배력철근	125	48	117.0	48.0	
	S3 바닥판하면	주철근	120/240	32	116.0	39.0	
		배력철근	125	48	124.0	45.0	
	S4 바닥판하면	주철근	120/240	32	118.0	38.0	
		배력철근	125	48	123.0	55.0	
	S5 바닥판하면	주철근	120/240	32	124.0	41.0	
		배력철근	125	48	128.0	58.0	
	S6 바닥판하면	주철근	120/240	32	126.0	40.0	
		배력철근	125	48	119.0	43.0	
	S7 바닥판하면	주철근	120/240	32	110.0	39.0	
		배력철근	125	48	115.0	49.0	
	S8 바닥판하면	주철근	120/240	32	108.0	39.0	
		배력철근	125	48	123.0	54.0	
	S9 바닥판하면	주철근	120/240	32	131.0	42.0	
		배력철근	125	48	115.0	48.0	
	S10 바닥판하면	주철근	120/240	32	113.0	42.0	
		배력철근	125	48	133.0	55.0	
	S11 바닥판하면	주철근	120/240	32	125.0	42.0	
		배력철근	125	48	133.0	58.0	
	S12 바닥판하면	주철근	120/240	32	100.0	34.0	
		배력철근	125	48	118.0	44.0	

【표 3.4.25】 철근탐사 하부구조 시험결과(부산)

시험위치		철근종류	설계치(mm)		측정치(mm)		비 고
			배근간격	피복두께	배근간격	피복두께	
하부 구조	A1 흉벽	수직철근	100/200	40	110.0	56.0	
		수평철근	150	60	155.0	58.0	
	A2 구체	수직철근	100/200	40	187.0	91.0	
		수평철근	150	60	150.0	110.0	
	P1 기둥부	수직철근	127	87	145.0	78.0	
		수평철근	150/300	74	290.0	66.0	
	P2 기둥부	수직철근	127	87	140.0	86.0	
		수평철근	150/300	74	295.0	72.0	
	P3 코핑부	수직철근	150/300	77	155.0	71.0	
		수평철근	200	90	198.0	85.0	
	P4 코핑부	수직철근	150/300	77	293.0	80.0	
		수평철근	200	90	208.0	96.0	
	P5 코핑부	수직철근	150/300	77	290.0	87.0	
		수평철근	200	90	205.0	102.0	
	P6 코핑부	수직철근	150/300	77	148.0	78.0	
		수평철근	200	90	195.0	80.0	
	P7 코핑부	수직철근	150/300	77	145.0	87.0	
		수평철근	200	90	210.0	100.0	
	P8 코핑부	수직철근	150/300	77	143.0	82.0	
		수평철근	200	90	205.0	100.0	
	P9 코핑부	수직철근	150/300	70	148.0	88.0	
		수평철근	200	90	205.0	99.0	
	P10 코핑부	수직철근	150/300	77	139.0	82.0	
		수평철근	200	90	205.0	100.0	
	P11 코핑부	수직철근	150/300	77	155.0	80.0	
		수평철근	200	90	210.0	92.0	

3) 탄산화 깊이 측정


탄산화 깊이 측정은 총 9개소(상부구조 4개소, 하부구조 5개소)에서 실시하였다. 실측한 최소 피복두께와 탄산화 깊이를 비교한 결과, 전 개소의 탄산화 잔여깊이가 30.0mm 이상을 초과한 상태로 측정되어 상태평가“a”로 평가되었다.

또한, 철근까지의 탄산화 도달시간은 시험개소 모두 100년 이상으로 측정되어 탄산화로 인한 내구성 저하 가능성이 없는 양호한 상태로 분석되었다.

① 탄산화 깊이 측정결과

【표 3.4.26】 탄산화 깊이 측정결과 및 평가(부산)

시험위치		탄산화 깊이 (mm)	실측 피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	평가 결과	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	비 고
상부 구조	S4 바닥판하면	1.5	38.0	36.5	a	0.47	6408	
	S5 바닥판하면	2.5	41.0	38.5	a	0.79	2680	
	S7 바닥판하면	1.5	39.0	37.5	a	0.47	6750	
	S8 바닥판하면	1.0	42.0	41.0	a	0.32	17630	
하부 구조	A1 홍벽	5.0	56.0	51.0	a	1.58	1244	
	A2 구체	6.0	91.0	85.0	a	1.90	2290	
	P1 기둥	5.0	66.0	61.0	a	1.58	1732	
	P4 코핑	2.0	80.0	78.0	a	0.63	15990	
	P8 코핑	2.0	82.0	80.0	a	0.63	16800	

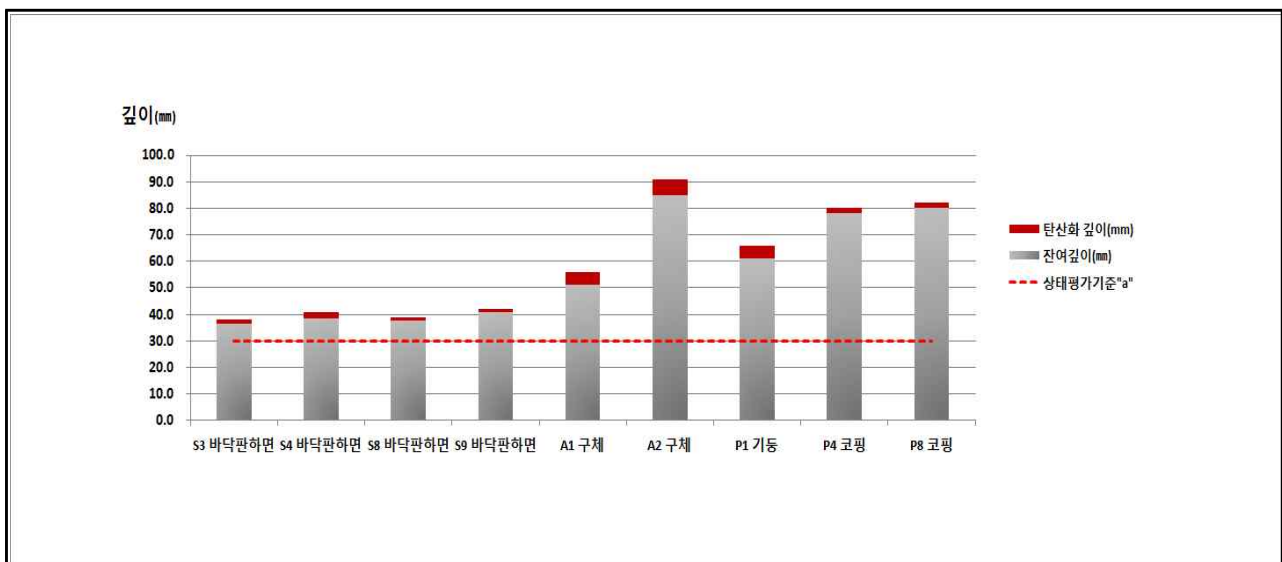

【그림 3.4.17】 탄산화 깊이 측정결과(부산)

② 기 점검결과와의 비교

【표 3.4.27】 탄산화 깊이 기 점검결과와의 비교(부산)

구 분		'13년 정밀점검	금회 정밀안전진단	비 고
탄산화 진행깊이 (mm)	상부구조	2.0~6.0	1.0~2.5	측정위치에 따른 편차
	하부구조	5.0~9.0	2.0~6.0	
검토의견		▪ 기 정밀점검('13년)과 비교·분석한 결과, 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 유사한 정도로 검토됨		

4) 염화물함유량 시험

염화물함유량 시험은 총 3개소(상부구조 1개소, 하부구조 2개소)에서 깊이별 시험을 실시하였다. 측정위치는 상부의 경우 캔틸레버, 하부구조의 경우 교대 건전부와 우수접촉부에서 시료를 채취하였다.


상부구조 S1의 경우, 20~40mm 깊이에서 'b'(0.855kg/m³)로 측정 되었으며, 하부구조 A1의 경우 건전부와 우수접촉부에 시험을 실시한 결과 'b'(0.390~0.448kg/m³)로 향후 염화물에 의한 철근 부식의 영향이 적을 것으로 판단된다.

① 염화물 함유량 시험결과

【표 3.4.28】 염화물 함유량 시험결과 및 평가(부산)

시험위치			실측 피복두께 (mm)	염화물 함유량		평가 결과	비 고
				Cl ⁻ (%)	Cl ⁻ (kg/m ³)		
상부 구조	S1 캔틸레버	0~20mm	35.0	0.1011	2.289	b	
		20~40mm		0.0378	0.855	b	
하부 구조	A1 홍벽(우수접촉부)	0~20mm	51.0	0.0230	0.521	b	
		20~40mm		0.0173	0.390	b	
	A1 홍벽(건전)	0~20mm	60.0	0.0264	0.597	b	
		20~40mm		0.0198	0.448	b	

※ 콘크리트 환산 염화물 함유량(kg/m³) = 전 염화물 함유량(Cl⁻)% / 100 × 콘크리트 단위중량(2,263kg/m³)

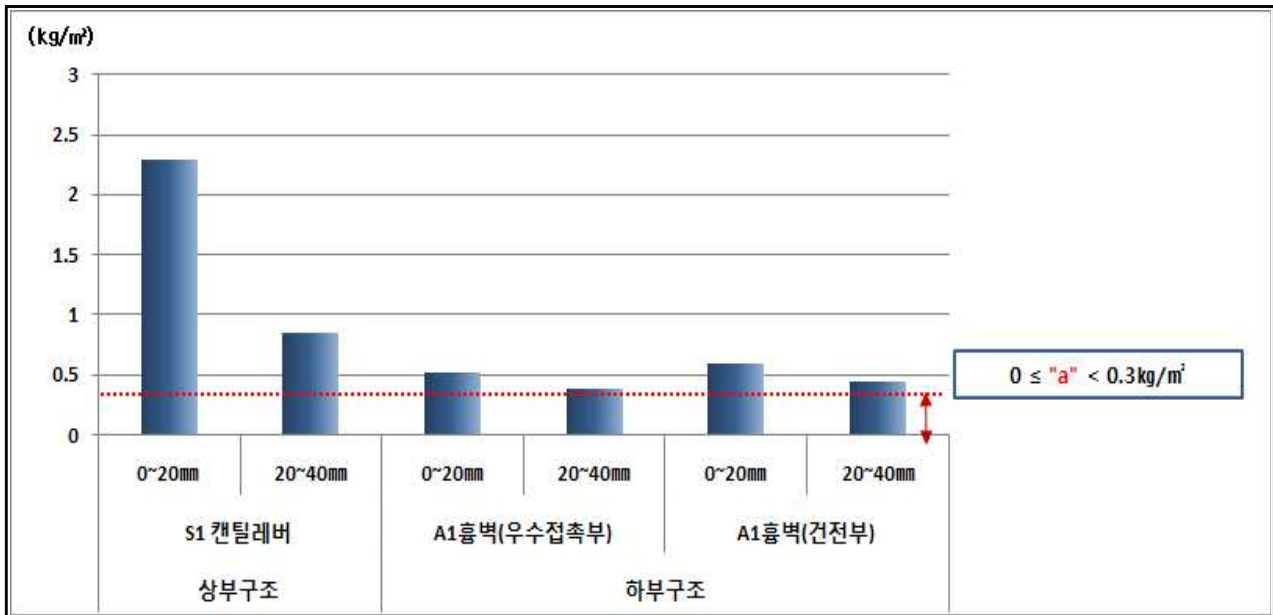

【그림 3.4.18】 염화물시험 측정결과(부산)

3.5 강재 내구성조사

3.5.1 개 요

가. 개 요

공용 중 교량에 있어서 강재 비파괴조사는 강구조의 주요 부재에 대한 제작상태 및 결함의 분포 현황을 조사하고, 그 결과를 분석하여 교량 전체의 내구성평가에 요구되는 기초자료를 제공하기 위하여 실시한다.

나. 조사 현황 및 위치

1) 조사 현황 및 선정사유

본 과업에서 강재 비파괴조사를 위해 초음파탐상시험(UT), 도막두께 측정을 실시하였다. 본 교량의 초음파탐상시험은 강재 비파괴시험에 앞서 강재 용접부에 대한 외관조사 결과를 토대로 용접결함 및 결함 의심부위가 없는 경우 타부위에 비해 구조적 취약부위인 맞대기용접부에 대해서 시험을 실시하도록 되어 있다.(과업지시서와 『안전점검 및 정밀안전진단 세부지침_교량편(2010.12, 국토교통부/한국시설안전공단)』 참조)

청도천1교(대구, 부산)는 약 10년 정도의 공용기간이 경과한 상태로 현재 강재 용접부에 문제가 될 만한 용접결함이 없는 양호한 상태로 조사되어 상기 언급한 과업지시서 및 세부지침에 따라 책임기술자의 판단하에 필렛용접구간의 시험은 실시하지 않았으며, 인장 및 교번구간의 맞대기이음부에 대해서 초음파탐상시험을 실시하였다. 각 부재별 강재 비파괴시험 현황은 다음과 같다.

【표 3.5.1】 강재 비파괴시험 현황

조사위치		대구방향	부산방향	비고
		초음파탐상시험	초음파탐상시험	
S1	G1	2	2	
	G2	2	2	
S2	G1	2	2	
	G2	2	2	
S3	G1	2	2	
	G2	2	2	
S4	G1	2	2	
	G2	2	2	

【표 3.5.1】 강재 비파괴시험 현황(계속)

조사위치		대구방향	부산방향	비고
		초음파탐상시험	초음파탐상시험	
S5	G1	2	2	
	G2	2	2	
S6	G1	2	2	
	G2	2	2	
S7	G1	2	2	
	G2	2	2	
S8	G1	2	2	
	G2	2	2	
S9	G1	2	2	
	G2	2	2	
S10	G1	2	2	
	G2	2	2	
S11	G1	2	2	
	G2	2	2	
S12	G1	2	2	
	G2	2	2	
합 계		48	48	
세부지침 기준수량		48	48	


※ 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침 상 기준수량(강재 초음파탐상시험) : 2개소/경간별 거더(맞대기 용접부)

2) 조사 사진

초음파 탐상 검사	초음파 탐상 검사
초음파 탐상 검사	초음파 탐상 검사
초음파 탐상 검사	초음파 탐상 검사


【사진 3.5.1】 강재 내구성조사 전경

3) 강재 내구성조사 위치도(대구)

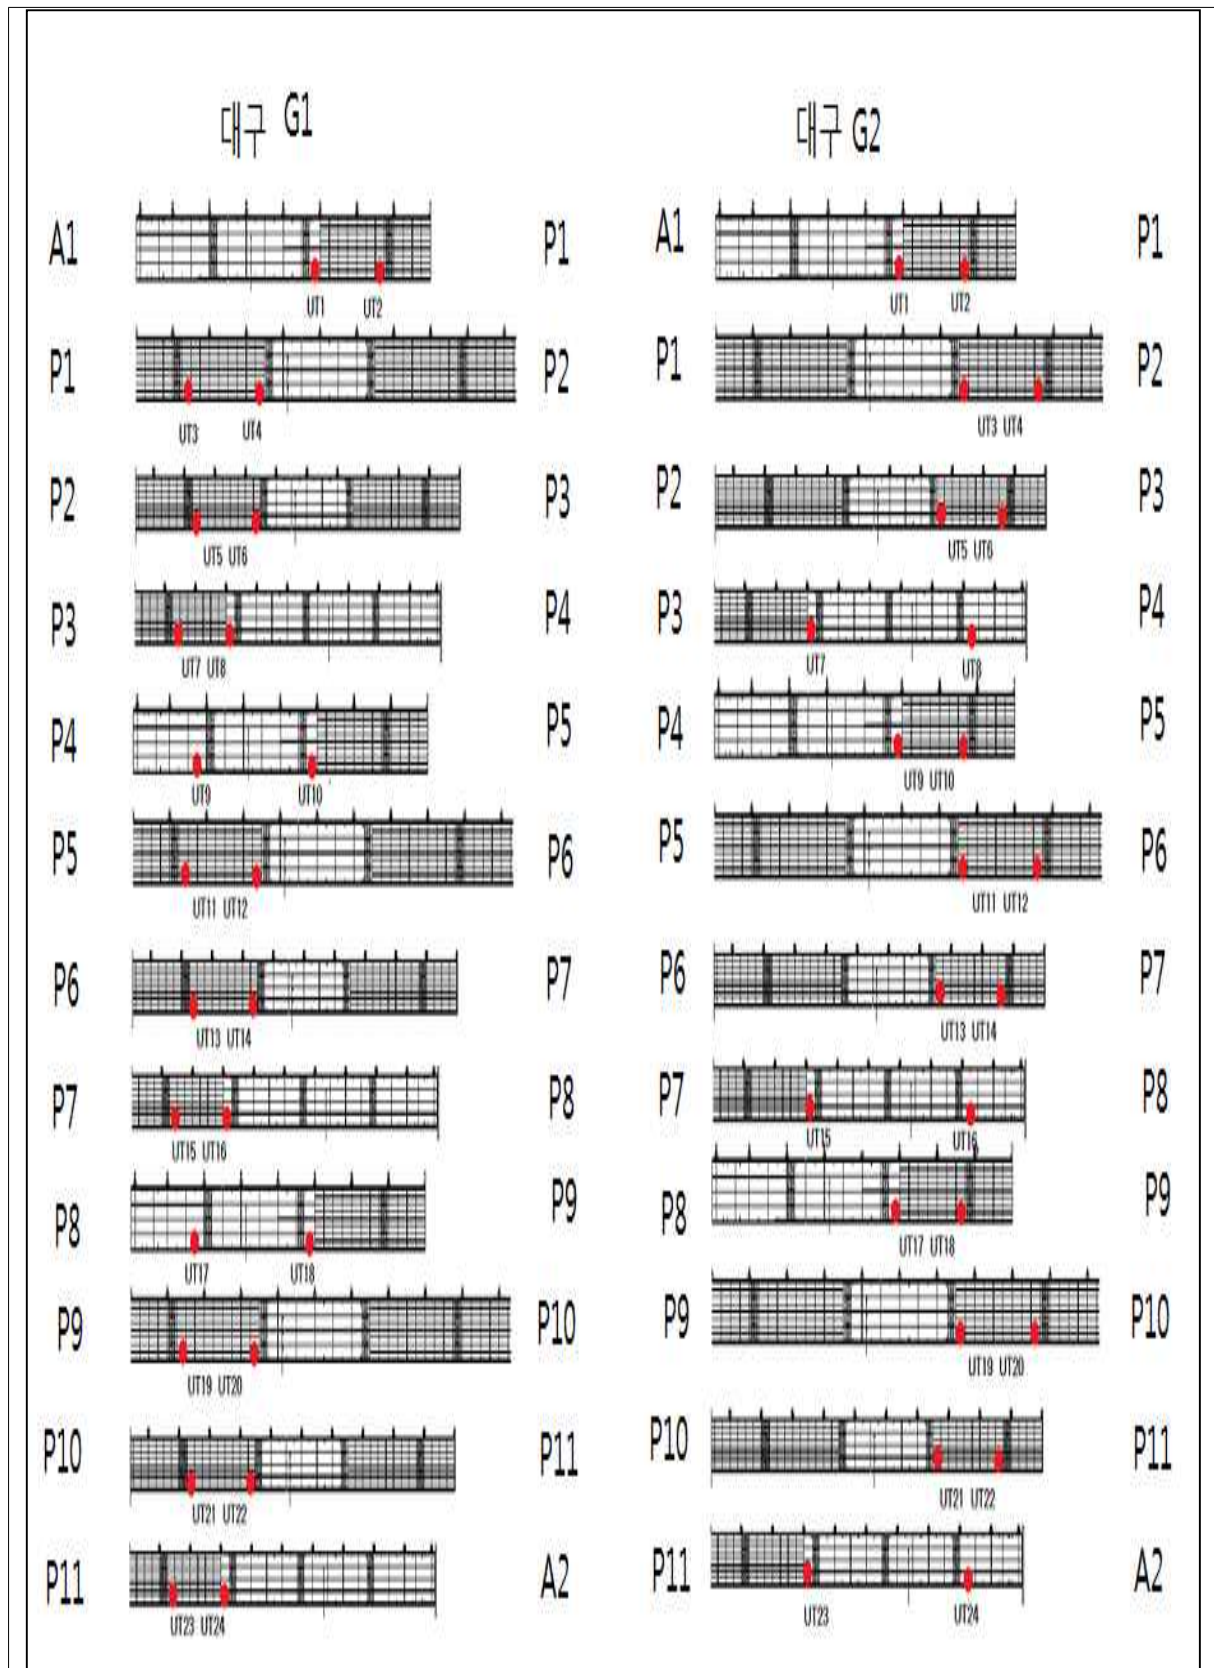

【그림 3.5.1】 강재 내구성조사 위치도(대구)

4) 강재 내구성조사 위치도(부산)

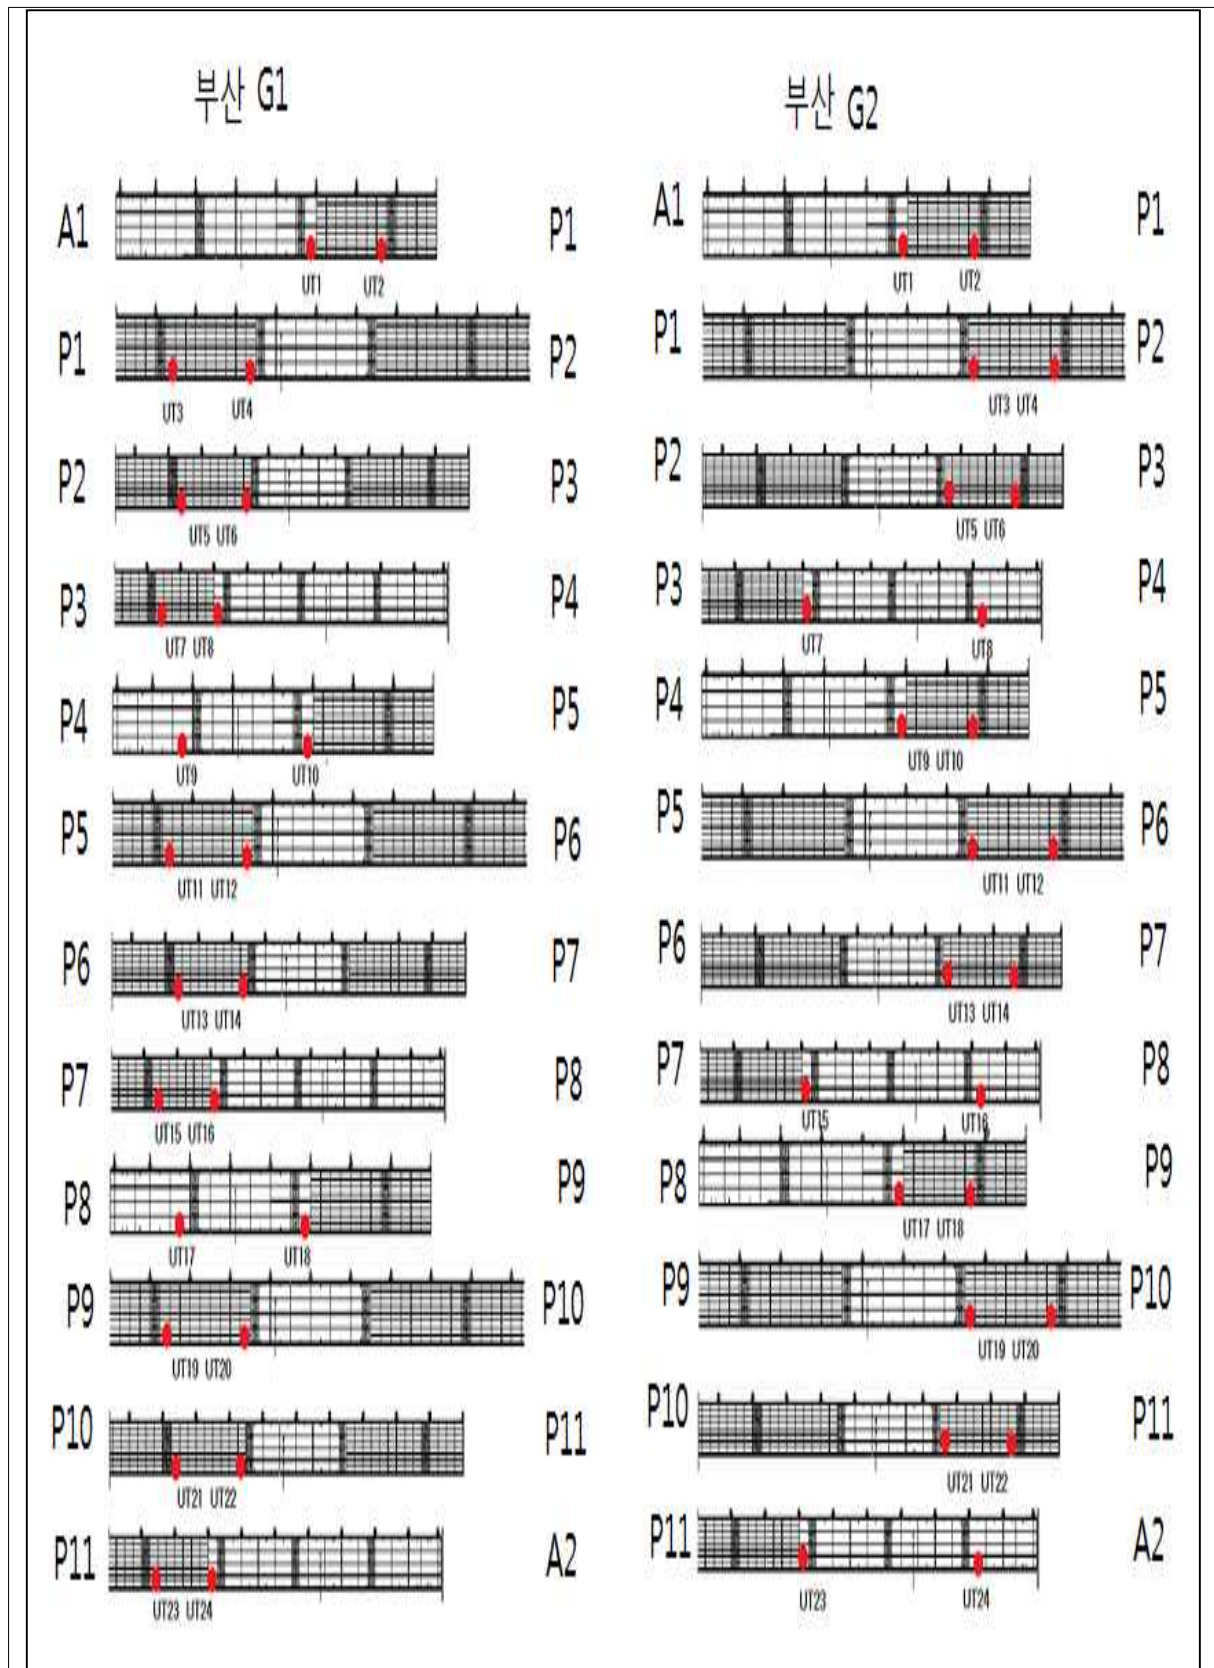

【그림 3.5.2】 강재 내구성조사 위치도(부산)

3.5.2 시험내용 및 평가기준

가. 초음파탐상시험(UT : Ultrasonic Testing)


1) 개 요

가청 주파수 이상의 주파수를 갖는 초음파(20,000Hz이상)를 시험체 내에 전달하여 초음파 진행경로 상에 존재하는 결함부로부터 반사하는 초음파 신호를 수신하여 탐상기 CRT 스크린 상에서 에코파형을 확인함으로써 결함의 존재 여부 및 결함 정보를 알아내는 검사방법이다.

초음파의 종류는 크게 수직법과 사각법으로 대별되며, 수직법은 탐촉자를 시험체에 접촉하여 시험체에 수직으로 초음파를 전파시켜 검사하는 방법으로 통상적으로 판재 및 봉재, 주·단강품 결함 검사와 부재의 부식두께 측정 등에 이용되며, 사각법은 시험체에 임의의 일정각으로 초음파를 전파시켜 검사하는 방법으로 주로 강구조물 용접부 검사에 적용된다.

2) 방법(사각법)

일반적으로 강교 용접부의 사각탐상에서는 주로 용접부 내부에 존재하는 기공, 슬래그, 용합불량, 용입부족 등의 결함과 균열에 대한 조사가 실시되고 있으며, 각각의 결함부로부터 반사한 에코파형의 펄스형태(펄스폭&높이), 반사체(결함)까지의 진행거리, 초음파 입사각도, 에코의 반사패턴 등을 종합적으로 분석하여 결함의 입체적인 위치를 산출하고 결함종류 및 길이 등을 측정한다.

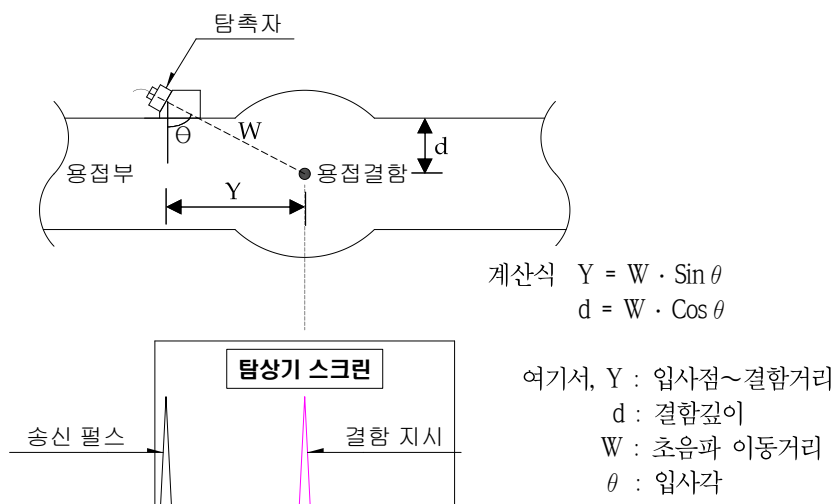

【그림 3.5.3】 초음파탐상(사각법)시험 개요도

3) 특 성

- ① 시험체가 두꺼워도 검사가 가능하다.
- ② 불연속의 위치를 정확히 알 수 있다.
- ③ 검사 결과를 바로 알 수 있다.
- ④ 균열 등의 면상 결함의 검출에는 방사선투과검사보다 유리하다.
- ⑤ 시험체 한면에서의 탐상이 가능하다.
- ⑥ 결함의 종류 및 형상, 크기를 식별하기 어렵다.
- ⑦ 금속 조직의 영향을 많이 받는다.
- ⑧ 검사자의 기량에 의해 검사 결과가 영향을 받는다.
- ⑨ 검사 결과의 기록 보존이 어렵다.

4) 평가기준

초음파탐상검사 방법 및 결함지시에 대한 등급 분류는 아래 표와 같다.

【표 3.5.2】 결함의 등급 분류

영역 판두께(mm) 등급	M검출 레벨은 Ⅲ L검출 레벨은 Ⅱ와 Ⅲ			Ⅳ		
	18 이하	18 초과 ~ 60 이하	60 초과	18 이하	18 초과 ~ 60 이하	60 초과
1급	6mm 이하	t/3 이하	20mm 이하	4mm 이하	t/4 이하	15mm 이하
2급	9mm 이하	t/2 이하	30mm 이하	6mm 이하	t/3 이하	20mm 이하
3급	18mm 이하	t 이하	60mm 이하	9mm 이하	t/2 이하	30mm 이하
4급	3급을 초과하는 것					

※ 강도로교 용접 및 도장요령(1998, 국토교통부) 참조

※ 콘크리트 및 강재 비파괴시험 매뉴얼(2006. 12, 한국시설안전기술공단) 참조

5) 합·부 판정기준








강도로교 용접 및 도장요령(1998, 국토교통부)에 의거하여 합·부를 판정하였다.

【표 3.5.3】 용접부 결함의 합·부 판정기준

검 사 부 위	합 격 기 준	비 고
인장 및 교번하중이 작용하는 부재의 용접부	2급 이상	KS-B-0896
압축 및 전단응력이 작용하는 부재의 용접부	3급 이상	

3.5.3 용접부에 발생하는 대표적인 결함

    【표 3.5.4】 용접부에 발생하는 대표적인 결함

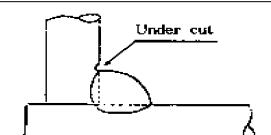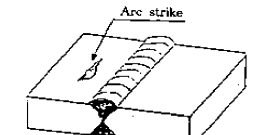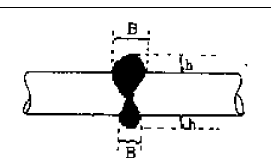결 함 내 용	설 명	비 고
균열 Crack	용접부의 작은 단면에 걸리는 하중이 금속의 응력값을 초과할 때 발생함. 균열은 모재 또는 용접 금속에서도 나타나며 다른 결함, Notch 등과 함께 나타나기도 함	
용합부족(LF) Lack of fusion	그림과 같이 용접금속과 모재 사이가 완전하게 용합이 되지 아니한 상태	
용입부족(IP) Incomplete Penetration	그림과 같이 용융금속의 두께가 모재두께 보다 적게 용입이 이루어진 상태	
언더 컷 Under cut	용접사 기량 또는 용접조건 불량 등의 원인에 의하여 그림과 같이 움푹 패인 형상으로, 도로교통표준시방서 15.3.3의 (12)에 의하면 0.3~0.8mm 까지 허용됨	
언더 필 Under fill	용융금속이 덜 채워진 형상	
아크 스트라이크 Arc strike	용접을 시작할 때 용접봉을 모재쪽에 대고 Arc를 발생시킴으로 인하여 모재가 움푹 패인 현상으로 응력집중의 원인이 됨	
기공 Porosity	이물질이나 수분에 의해 용접부 내부에 가스가 발생되어 용접금속 외부로 빠져 나오지 못하고 내부에서 기포를 형성한 상태	
블로 홀 Blow hole (Pit)	이물질이나 수분에 의해 발생된 가스가 용접비드 표면에 빠져 나오면서 발생된 작은 구멍	
용접Bead 상태불량 -과대한 용접 덧붙임 -Bead 표면의 과대한 요철	도·시(표 15.3.7)에 의하면 용접 Bead 폭 B에 따라 용접 덧붙임 높이 h값이 규정되어 있으며, 이 규정을 초과하는 덧붙임, 용접 Bead 표면의 과대한 요철 등이 발생	
스패터 Spatter	용접시 용융 Pool로부터 모재쪽으로 튀겨 나온 조그마한 금속 알갱이	
슬래그 혼입 Slag Inclusion	용접봉 피복 등이 용접금속 내에 혼입된 상태. 용접 내부의 슬래그는 강도를 저하시키며, 표면의 슬래그는 도장박리의 원인이 됨	

3.5.4 시험결과 및 분석

가. 대구방향

1) 초음파탐상시험

초음파탐상시험으로 강박스 거더의 맞대기 용접부에 대해 용접상태를 검사한 결과, 전 개소에서 균열, 기공, 슬래그 및 용입부족 등의 내부결함이 없는 1등급(합격)으로 조사되었다.

【표 3.5.5】 초음파탐상(UT) 시험결과(대구)

시험위치			시험개소	결함등급	합격여부		결함발생 현황	비 고
					합격	불합격		
G1	S1	UT1	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT2	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S2	UT3	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT4	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S3	UT5	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT6	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S4	UT7	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT8	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S5	UT9	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT10	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S6	UT11	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT12	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S7	UT13	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT14	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S8	UT15	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT16	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S9	UT17	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT18	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S10	UT19	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT20	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S11	UT21	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT22	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S12	UT23	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT24	1	1급	1	-	결함사항없음	
주) 합격기준 : 2급 이상(인장 및 교번하중 작용부재), 3급 이상(압축 및 전단응력 작용부재)								

【표 3.5.5】 초음파탐상(UT) 시험결과(대구,계속)

시험위치			시험개소	결함등급	합격여부		결함발생 현황	비 고
					합격	불합격		
G2	S1	UT1	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT2	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S2	UT3	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT4	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S3	UT5	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT6	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S4	UT7	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT8	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S5	UT9	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT10	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S6	UT11	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT12	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S7	UT13	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT14	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S8	UT15	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT16	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S9	UT17	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT18	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S10	UT19	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT20	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S11	UT21	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT22	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S12	UT23	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT24	1	1급	1	-	결함사항없음	
주) 합격기준 : 2급 이상(인장 및 교변하중 작용부재), 3급 이상(압축 및 전단응력 작용부재)								

나. 부산방향

1) 초음파탐상시험

초음파탐상시험으로 강박스 거더의 맞대기 용접부에 대해 용접상태를 검사한 결과, 전 개소에서 균열, 기공, 슬래그 및 용입부족 등의 내부결함이 없는 1등급(합격)으로 조사되었다.

【표 3.5.6】 초음파탐상(UT) 시험결과(부산)

시험위치			시험개소	결함등급	합격여부		결함발생 현황	비 고
					합격	불합격		
G1	S1	UT1	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT2	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S2	UT3	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT4	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S3	UT5	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT6	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S4	UT7	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT8	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S5	UT9	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT10	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S6	UT11	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT12	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S7	UT13	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT14	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S8	UT15	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT16	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S9	UT17	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT18	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S10	UT19	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT20	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S11	UT21	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT22	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S12	UT23	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT24	1	1급	1	-	결함사항없음	
주) 합격기준 : 2급 이상(인장 및 교변하중 작용부재), 3급 이상(압축 및 전단응력 작용부재)								

【표 3.5.6】 초음파탐상(UT) 시험결과(부산,계속)

시험위치			시험개소	결함등급	합격여부		결함발생 현황	비 고
					합격	불합격		
G2	S1	UT1	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT2	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S2	UT3	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT4	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S3	UT5	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT6	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S4	UT7	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT8	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S5	UT9	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT10	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S6	UT11	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT12	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S7	UT13	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT14	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S8	UT15	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT16	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S9	UT17	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT18	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S10	UT19	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT20	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S11	UT21	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT22	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S12	UT23	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT24	1	1급	1	-	결함사항없음	
주) 합격기준 : 2급 이상(인장 및 교변하중 작용부재), 3급 이상(압축 및 전단응력 작용부재)								

3.6 현장조사 및 시험 결과요약

3.6.1 외관조사 결과요약

가. 대구방향

1) 금회 진단 외관조사 결과요약

【표 3.6.1】 금회 진단 외관조사 결과요약(대구)

구 분		주요결함 및 외관조사 결과	검토의견
바닥판하면		균열, 백태, 균열부백태, 망상균열, 단부파손 등이 조사됨	- 거더 구속에 의한 건조수축 균열로서 손상정도는 경미함 - 국부적인 열화부 및 균열부 우수접촉에 의한 백태가 조사되며, 표면처리 실시가 바람직함
거더	내부	도장손상 및 우수유입흔적 등이 조사됨	현장이음부를 통해 우수가 유입된 흔적이 관찰되나, 현재 썰링처리가 실시된 상태로서 지속관찰이 바람직하며, 소규모 도장손상에 대해서는 내구성 확보 차원에서 재도장 실시가 적절함
	외부	도장손상	거더 하부플랜지 및 단부측에 발생한 국부적인 도장손상은 구조물의 안전성에 문제는 없는 것으로 판단되나, 내구성 확보 차원의 재도장 보수가 필요함
가로보 및 세로보		도장손상	가로보 및 세로보에 발생한 국부적인 도장손상은 구조물의 안전성에 문제는 없는 것으로 판단되나, 내구성 확보 차원의 보수가 필요함
교대		폭 0.3mm미만 균열, 보수부백태가 조사됨	A2는 건조수축에 의한 균열 및 보수부 백태가 발생되었으나, 기 점검 대비 손상진전은 없는상태로 지속관찰이 바람직함
교각		폭 0.3mm미만 균열, 망상균열, 파손, 긁힘 등이 조사됨	- 균열 및 망상균열의 경우 교각 코핑부의 단면 변화부 및 불규칙성 수직 수평균열들로서, 기 정밀점검 대비 일부 균열이 추가 조사되었으며, 폭 0.3mm미만의 건조수축 균열로 판단됨 - 수중조사 결과 수상부와 수중부, 기초저면 및 보호사석 등의 상태는 양호한 것으로 판단됨

【표 3.6.1】 금회 진단 외관조사 결과요약(대구,계속)

구 분	주요결합 및 외관조사 결과	검토의견
교량받침	받침장치의 외관조사 결과, 몰탈균열 및 받침 콘크리트 균열, 받침부식, 먼지막이 링 손상 등이 조사됨	- 건조수축에 의한 미세몰탈균열로 판단됨 - 국부적인 받침부식은 손상정도가 경미하므로 지속관찰이 바람직함 - 먼지막이 링 손상의 경우, 손상정도는 경미하며 사용성 및 기능성에 영향을 주지 않는 상태로 판단됨 - 교량받침 이동량 검토 결과, 충분한 가동여유량을 확보하는 것으로 평가됨
신축이음	- 본체부식, 간격조절재 파단, 볼트탈락 조사됨 - 후타재균열, 이물질퇴적	- 후타재 균열은 시공초기 건조수축에 따른 것으로 지속관찰 필요 - 간격조절재 손상은 시공시 설치미흡에 따른 국부적인 손상부로서 보수 실시 시 개별개소에 대한 교체가 바람직함 - 신축이음 이동량 검토 결과, 충분한 여유량을 확보하는 것으로 평가됨
교면포장	대체적으로 양호하며 부분적인 라벨링, 패임, 포트홀이 조사됨	반복적인 중차량 통행 및 보수미흡에 의한 패임, 보수부패임 및 라벨링이 조사되었으며, 주행성 및 안전성에 영향을 주는 손상들은 없는 상태로 판단됨
배수시설	배수관 연결재 손상이 조사됨	배수관 연결재 손상은 시공미흡에 의해 발생된 것으로 판단되며, 내구성 확보를 위한 정비가 실시되는 것이 바람직함
난간 (방호벽)	폭 0.1~0.3mm의 균열, 균열부백태, 백태, 방호벽 단차 등의 손상이 조사됨	- 조사된 균열은 시공초기 건조수축 및 수화열에 의한 균열로서, 손상정도에 따라 적정 보수가 필요함 - 접속부 방호벽 단차가 관찰되며 현재 침하진전 및 주변 손상은 없는 상태로서 상태변화에 대한 지속관찰이 바람직함

2) 기 점검(2013년) 결과와의 비교

구 분	2013년 점검결과	금회 진단결과	비 고
바닥판	구조적인 손상은 발생되지 않았으며, 폭 0.3mm미만 균열, 망상균열 등이 조사됨	바닥판 하면에서 발생한 균열 및 망상균열은 바닥판의 건조수축이 구속되어 발생한 비구조적인 손상으로서 일부 추가 조사됨	
거더	도장손상 및 거더내부 우수유입 흔적 등이 조사됨	현장이음부 쉐링처리가 실시된 상태이며, 국부적인 소규모 도장손상이 추가조사됨	
가로보 및 세로보	도장손상	정밀조사에 의해 일부 추가 도장손상이 조사됨	
하부구조	구조적인 손상은 발생되지 않았으며, 폭 0.3mm미만 균열, 누수흔적 등이 조사됨	기 점검과 유사한 상태이며, 일부 보수부 재손상이 조사됨	
교량받침	불소수지판 노출, 먼지막이링 손상, 몰탈 균열 등이 조사됨	- 건조수축에 따른 받침몰탈균열 및 받침콘크리트균열이 일부 추가조사됨 - 먼지막이링 및 불소수지판 노출은 기점검과 동일한 상태이며, 기능성 및 사용성에는 지장없음	
신축이음	유간 이물질퇴적, 본체부식, 하부볼트 및 접속부 단차 등이 조사됨	- 접속부 단차부는 진전은 없는 상태로서 현재 수렴한 것으로 판단됨 - 간격조절재 파단이 추가 관찰되며, 교체가 필요할 것으로 판단됨	
교면포장	대체적으로 양호하며 라벨링 및 패임 등이 조사됨	기 조사 된 손상과 대체적으로 유사하며, 차량 반복 통행에 의한 손상물량 일부 증가됨	
기타부재	- 배수시설 : 배수연결재 손상 - 방호벽 : 균열폭 0.3mm미만 수직균열, 백태 등	- 배수시설 : 일부 정밀조사에 의해 추가 조사됨 - 방호벽 : 대부분 기조사된 손상으로 일부 균열부 우수침투에 의한 균열부백태가 추가 조사되었으며, 소규모 단면손상이 국부적으로 조사됨	
검토의견	- 기 점검(2013.년)결과 발생된 손상 중 교대 및 교각과 받침콘크리트 교면포장에서 발생된 손상은 금회 진단 조사 시 대부분 유사한 상태로 조사되었으나, 금회 상세조사를 통한 물량의 변화로 판단되며, 신축이음의 경우 간격조절 파단 등이 추가 조사됨 - 또한, 거더 도장손상, 방호벽의 미세균열 등 기 점검(2013년) 이후 다소 증가되었으나, 구조적인 손상은 관찰되지 않았으며, 대체적으로 양호한 상태로 조사됨		

나. 부산방향

1) 금회 진단 외관조사 결과요약

【표 3.6.2】 금회 진단 외관조사 결과요약(부산)

구 분		주요결함 및 외관조사 결과	검토의견
바닥판하면		균열, 백태, 균열부백태, 망상균열, 단부 박락 등이 조사됨	- 거더 구속에 의한 건조수축 균열로서 손상정도는 경미함 - 국부적인 열화부 및 균열부 우수접촉에 의한 백태가 조사되며, 표면처리 실시가 바람직함
거더	내부	도장손상 및 우수유입흔적 등이 조사됨	현장이음부를 통해 우수가 유입된 흔적이 관찰되나, 현재 썰링처리가 실시된 상태로서 지속관찰이 바람직하며, 소규모 도장손상에 대해서는 내구성 확보 차원에서 재도장 실시가 적절함
	외부	도장손상	거더 하부플랜지 및 단부측에 발생한 국부적인 도장손상은 구조물의 안전성에 문제는 없는 것으로 판단되나, 내구성 확보 차원의 재도장 보수가 필요함
가로보 및 세로보		도장손상	가로보 및 세로보에 발생한 국부적인 도장손상은 구조물의 안전성에 문제는 없는 것으로 판단되나, 내구성 확보 차원의 보수가 필요함
교대		폭 0.3mm미만 균열, 보수부백태, 보호블럭 손상 등이 조사됨	- 건조수축에 의한 균열 및 보수부 백태가 발생되었으나, 기 점검 대비 손상진전은 없는상태로 지속관찰이 바람직함 - 보호블럭 침하 및 이격은 현재 안정화단계로서 지속관찰이 바람직함
교각		폭 0.3mm미만 균열, 그을음, 긁힘, 누수흔적 등이 조사됨	- 균열 및 망상균열의 경우 교각 코핑부의 단면변화부 및 불규칙성 수직 수평균열들로서, 기 정밀 점검 대비 일부 균열이 추가 조사되었으며, 폭 0.3mm미만의 건조수축 균열로 판단됨 - 수중조사 결과 수상부와 수중부, 기초저면 및 보호사석 등의 상태는 양호한 것으로 판단됨

【표 3.6.2】 금회 진단 외관조사 결과요약(부산,계속)

구 분	주요결함 및 외관조사 결과	검토의견
교량받침	• 받침장치의 외관조사 결과, 몰탈균열 및 받침 콘크리트 균열, 받침부식, 먼지막이 링 손상 등이 조사됨	• 건조수축에 의한 미세몰탈균열로 판단됨 • 국부적인 받침부식은 손상정도가 경미하므로 지속관찰이 바람직함 • 먼지막이 링 손상의 경우, 손상정도는 경미하며 사용성 및 기능성에 영향을 주지 않는 상태로 판단됨 • 교량받침 이동량 검토 결과, 충분한 가동여유량을 확보하는 것으로 평가됨
신축이음	• 본체부식, 베어링 고무재 손상, 신축이음누수 등이 조사됨 • 후타재균열, 이물질퇴적	• 후타재 균열은 시공초기 건조수축에 따른 것으로 지속관찰 필요 • 베어링 고무재 손상은 시공중 설치미흡에 따른 국부적인 손상부로 판단되며 지속관찰을 통한 유지관리가 바람직함 • 신축이음 차수기능 미흡에 의한 하부 누수가 관찰되며 유도배수를 통한 내구성확보가 바람직함 • 신축이음 이동량 검토 결과, 충분한 여유량을 확보하는 것으로 평가됨
교면포장	• 대체적으로 양호하며 부분적인 라벨링, 패임, 포트홀이 조사됨	• 반복적인 중차량 통행 및 보수미흡에 의한 패임, 보수부패임 및 라벨링이 조사되었으며, 주행성 및 안전성에 영향을 주는 손상들은 없는 상태로 판단됨
배수시설	• 배수구 및 배수관 이물질퇴적, 접속부 누수, 위치불량 등이 조사됨	• 이물질퇴적 개소는 정비를 통한 조치가 바람직하며, 그 외 손상들에 대해서는 정도가 경미하므로 지속관찰을 통한 유지관리가 바람직함
난간 (방호벽)	• 폭 0.1~0.3mm의 균열, 균열부백태, 백태, 방호벽 단차 등의 손상이 조사됨	• 조사된 균열은 시공초기 건조수축 및 수화열에 의한 균열로서, 손상정도에 따라 적정 보수가 필요함 • 접속부 방호벽 단차가 관찰되며 현재 침하진전 및 주변 손상은 없는 상태로서 상태변화에 대한 지속관찰이 바람직함

2) 기 점검(2013년) 결과와의 비교

구 분	2013년 점검결과	금회 진단결과	비 고
바닥판	• 구조적인 손상은 발생되지 않았으며, 폭 0.3mm미만 균열, 망상균열 등이 조사됨	• 바닥판 하면에서 발생한 균열 및 망상균열은 바닥판의 건조수축이 구속되어 발생한 비구조적인 손상으로 일부 추가 조사됨	
거더	• 도장손상 및 거더내부 우수유입 흔적 등이 조사됨	• 현장이음부 쉐링처리가 실시된 상태이며, 국부적인 소규모 도장손상이 추가조사됨	
가로보 및 세로보	• 도장손상	• 정밀조사에 의해 일부 추가 도장손상이 조사됨	
하부구조	• 구조적인 손상은 발생되지 않았으며, 폭 0.3mm미만 균열, 누수흔적 등이 조사됨	• 기 점검과 유사한 상태이며, 일부 보수부 재손상이 조사됨	
교량받침	• 먼지막이링 손상, 몰탈균열, 녹발생등이 조사됨	• 건조수축에 따른 받침몰탈균열 및 받침콘크리트균열이 일부 추가조사됨 • 먼지막이링 기점검과 동일한 상태이며, 기능성 및 사용성에는 지장없음 • 국부적인 받침부식개소에 대해서는 손상정도에 따라 적정보수가 실시되는 것이 바람직함	
신축이음	• 유간 이물질퇴적, 본체부식, 베어링 들뜸, 하부볼트 및 접속부 단차 등이 조사됨	• 접속부 단차부는 진전은 없는 상태로서 현재 수렴한 것으로 판단됨 • 신축이음 하부누수가 관찰되며, 유도배수를 실시하여 관리하는 것이 바람직함 • 베어링 손상개소는 진전은 없는 상태이며 주의 관찰이 필요함	
교면포장	• 대체적으로 양호하며 라벨링 및 패임 등이 조사됨	• 기 조사 된 손상과 대체적으로 유사하며, 차량 반복 통행에 의한 손상물량 일부 증가됨	
기타부재	• 배수시설 : 배수구막힘, 배수관 위치불량 • 방호벽 : 균열폭 0.3mm미만 수직균열, 백태 등	• 배수시설 : 막힘개소는 정비가 실시되어 물량은 감소한 상태이며, 위치불량개소는 현재 주변손상이 없으며 정도가 경미하므로 지속관찰이 바람직함 • 방호벽 : 대부분 기조사된 손상으로 일부 균열부 우수침투에 의한 균열부백태가 추가 조사되었으며, 소규모 단면손상이 국부적으로 조사됨	
검토의견	• 기 점검(2013.년)결과 발생된 손상 중 교대 및 교각과 받침콘크리트 교면포장에서 발생된 손상은 금회 진단 조사 시 대부분 유사한 상태로 조사되었으나, 금회 상세조사를 통한 물량의 변화로 판단되며, 신축이음의 경우 하부누수가 추가 조사됨 • 또한, 거더 도장손상, 방호벽의 미세균열 등 기 점검(2013년) 이후 다소 증가되었으나, 구조적인 손상은 관찰되지 않았으며, 대체적으로 양호한 상태로 조사됨		

3.6.2 내구성조사 결과 요약

가. 대구방향

1) 금회진단 내구성조사 결과 요약

【표 3.6.3】 금회진단 내구성조사 결과 요약(대구)

시 험 명	시험부위		시험 결과	비 고
비파괴 강도 (MPa)	상부 구조	반발경도	27.5~30.3	▪ 설계기준강도 대비 100%이 상으로 공용년수 경과에 따 른 콘크리트강도 저하는 없 는 것으로 판단됨
		초음파	29.1~32.1	
	하부 구조	반발경도	25.2~29.9	
		초음파	25.0~28.7	
철근탐사 (mm)	바닥판하면	배근간격	110.0~127.0	▪ 전반적으로 철근간격 및 피 복두께가 설계값과 근사함
		피복두께	36.0~57.0	
	교대 (홍벽)	배근간격	143.0~205.0	
		피복두께	36.0~70.0	
	교각 (기둥)	배근간격	130.0~310.0	
		피복두께	70.0~102.0	
탄산화 잔여깊이 (mm)	상부구조		33.5~39.5	▪ 탄산화로 인한 내구성 저하 가능성은 없는 것으로 검토됨
	하부구조		66.0~88.5	
염화물 함유량시험 (kg/m ³)	상부구조		0.528	▪ 염화물에 의한 철근부식의 영향이 적은 것으로 판단됨
	하부구조		0.389~0.400	
초음파 탐상시험	거더 내부		1등급: 48개소	▪ 전 개소에서 내부결함이 없 는 1등급(합격)으로 조사됨
종합 평가	- 비파괴강도 측정결과, 측정값은 설계기준강도 대비 100%이상으로 조사되었으며, 공용년수 경 과에 따른 구조물의 강도저하는 없는 것으로 판단됨 - 탄산화 깊이 측정결과, 전 개소에서 상태평가 'a'로 검토되어 현 상태에서는 탄산화에 의한 철 근부식의 우려가 없는 상태로 판단됨 - 염화물함유량 시험결과, 철근의 부식환경은 없는 상태로 확인되어 염화물에 의한 철근부식 영 향은 없을 것으로 판단됨 - 초음파탐상 시험결과, 전 개소에서 맞대기이음부의 용접상태는 양호한 것으로 판단됨			

2) 기 점검(2013년)결과 비교

【표 3.6.4】 내구성조사 기 점검(2013년)결과 비교(대구)

시 험 명	시험부위		시험 결과		비 고
			'13년 정밀점검	금회 정밀안전진단	
비파괴 강도 (MPa)	상부구조	반발경도	27.4~29.5	27.5~30.3	▪ 설계기준강도 대비 100% 이상으로 공용년수 경과에 따른 콘크리트강도 저하는 없는 것으로 판단됨
	하부구조	반발경도	24.7~26.9	25.2~29.9	
탄산화 잔여깊이 (mm)	상부 구조		37.0~39.0	33.5~39.5	▪ 탄산화로 인한 내구성 저하 가능성은 없는 것으로 검토됨
	하부 구조		92.0~96.0	66.0~88.5	
종합 평가	• 비파괴강도 측정결과, 측정값은 설계기준강도 대비 100%이상으로 조사되었으며, 기 점검과의 비교·분석 결과, 구조물의 강도저하는 없는 것으로 평가됨 • 탄산화 깊이 측정결과, 전 개소에서 상태평가“a”로 검토되어 현 상태에서는 탄산화에 의한 철근 부식의 우려가 없는 상태로 판단됨 • 기 정밀점검 결과와 비교할 때 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 콘크리트 내구성저하는 거의 없는 상태이며, 탄산화에 의한 철근부식의 우려가 없는 상태로 판단됨				

나. 부산방향

1) 금회진단 내구성조사 결과요약

【표 3.6.5】 금회진단 내구성조사 결과요약(부산)

시 험 명	시험부위		시험 결과	비 고
비파괴강도 (MPa)	상부 구조	반발경도	27.6~30.1	▪ 설계기준강도 대비 100%이상으로 공용년수 경과에 따른 콘크리트강도 저하는 없는 것으로 판단됨
		초음파	29.0~32.2	
	하부 구조	반발경도	25.1~29.2	
		초음파	24.9~27.7	
철근탐사 (mm)	바닥판하면	배근간격	100.0~133.0	▪ 전반적으로 철근간격 및 피복두께가 설계값과 근사함
		피복두께	34.0~58.0	
	교대 (홍벽,구체)	배근간격	110.0~187.0	
		피복두께	56.0~110.0	
	교각 (기둥)	배근간격	139.0~295.0	
		피복두께	66.0~102.0	
탄산화 잔여깊이 (mm)	상부구조		36.5~41.0	▪ 탄산화로 인한 내구성 저하 가능성은 없는 것으로 검토됨
	하부구조		51.0~85.0	
염화물 함유량시험 (kg/m ³)	상부구조		0.855	▪ 염화물에 의한 철근부식의 영향이 적은 것으로 판단됨
	하부구조		0.390~0.448	
초음파 탐상시험	거더 내부		1등급: 48개소	▪ 전 개소에서 내부결합이 없는 1등급(합격)으로 조사됨
종합 평가	- 비파괴강도 측정결과, 측정값은 설계기준강도 대비 100%이상으로 조사되었으며, 공용년수 경과에 따른 구조물의 강도저하는 없는 것으로 판단됨 - 탄산화 깊이 측정결과, 전 개소에서 상태평가 'a'로 검토되어 현 상태에서는 탄산화에 의한 철근부식의 우려가 없는 상태로 판단됨 - 염화물함유량 시험결과, 철근의 부식환경은 없는 상태로 확인되어 염화물에 의한 철근부식 영향은 없을 것으로 판단됨 - 초음파탐상 시험결과, 전 개소에서 맞대기이음부의 용접상태는 양호한 것으로 판단됨			

2) 기 점검(2013년)결과 비교

【표 3.6.6】 내구성조사 기 점검(2013년)결과 비교(부산)

시 험 명	시험부위		시험 결과		비 고
			'13년 정밀점검	금회 정밀안전진단	
비파괴 강도 (MPa)	상부 구조	반발경도	27.3~29.0	27.6~30.1	▪ 설계기준강도 대비 100% 이상으로 공용년수 경과에 따른 콘크리트강도 저하는 없는 것으로 판단됨
	하부 구조	반발경도	24.3~26.9	25.1~29.2	
탄산화 잔여깊이 (mm)	상부 구조		34.0~38.0	36.5~41.0	▪ 탄산화로 인한 내구성 저하 가능성은 없는 것으로 검토됨
	하부 구조		91.0~95.0	51.0~85.0	
종합 평가	• 비파괴강도 측정결과, 측정값은 설계기준강도 대비 100%이상으로 조사되었으며, 기 점검과의 비교·분석 결과, 구조물의 강도저하는 없는 것으로 평가됨 • 탄산화 깊이 측정결과, 전 개소에서 상태평가“a”로 검토되어 현 상태에서는 탄산화에 의한 철근 부식의 우려가 없는 상태로 판단됨 • 기 정밀점검 결과와 비교할 때 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 콘크리트 내구성저하는 거의 없는 상태이며, 탄산화에 의한 철근부식의 우려가 없는 상태로 판단됨				

