

정밀안전진단
내진성능평가 및

범안대교

2022.06

대 (주)
구 명
동 성
부 엔
순 지
환 니
도 어
로
(주) 링

범안대교 정밀안전진단 및 내진성능평가 기술용역 보 고 서

2022. 06

대 구 광 역 시
대구동부순환도로(주)
[주] 명 성 엔 지 니 어 링

제 출 문

대구동부순환도로(주) 귀하

귀 사업소와 2022년 03월 11일에 계약 체결한 “범안대교 정밀안전진단 및 내진성능평가 기술용역” 중 정밀안전진단에 대한 과업을 성실히 수행하고 그 결과를 본 보고서에 수록하여 부속자료와 함께 제출합니다.

2022년 06월 09일

주식회사 명 성 엔 지 니 어 링
경기도 성남시 분당구 야탑로 69번길 18
대표이사 김 선 무 (인)



범안대교 정밀안전진단 결과표

가. 일반현황					
용역명	범안대교 정밀안전진단 및 내진성능평가 기술용역	진단기간	2022.03.11 ~ 2022.06.09		
관리주체명	대구동부순환도로(주)	대표자	정인호		
공동수급	독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	도로	종류	도로교량	종별	1종
준공일	2002년 08월 24일	진단금액 (천원)	90,399	안전등급	B
시설물 위치	대구광역시 수성구 가천동	시설물규모	L=545.0m, B=28.9~52.0m		
나. 진단 실시결과 현황					
중대결함	-				
진단 주요결과	◦ 거더 외부 도장손상(박리), 굽힘, 볼트부식 ◦ 거더 내부 도장손상(박리), 이물질퇴적 ◦ 가로보 및 세로보 부식 및 변형 ◦ 바닥판하면 균열(폭 0.3mm미만), 백태 ◦ 하부구조 균열(폭 0.3mm미만), 망상균열, 표면열화, 파손, 이물질퇴적, 누수오염, 체수흔적, 법면 보호블록 침하, 밀림 ◦ 교량받침 무수축물탈 및 받침콘크리트 균열(폭 0.3mm미만), 실링재 탈락 ◦ 신축이음 후타재 균열(폭 0.3mm미만), 파손 ◦ 교면포장 아스콘 균열, 파손 ◦ 배수시설 배수구 막힘, 배수관 볼트탈락, 배수관 위치불량 ◦ 콘크리트 난간 균열(폭 0.3mm미만), 백태, 굽힘 ◦ 점검시설 상태양호				
주요 보수·보강	◦ 표면처리, 단면보수, 도장보수, 정비, 청소				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
사업책임	정지운	2022.03.11 ~ 2022.06.09		특급기술자	
분야책임	이상훈	2022.03.11 ~ 2022.06.09		특급기술자	
참여기술자	장진원	2022.03.11 ~ 2022.06.09		특급기술자	
	서동진	2022.03.11 ~ 2022.06.09		특급기술자	
	황상운	2022.03.11 ~ 2022.06.09		특급기술자	
	양주윤	2022.03.11 ~ 2022.06.09		초급기술자	
	손기영	2022.03.11 ~ 2022.06.09		초급기술자	
	전희균	2022.03.11 ~ 2022.06.09		초급기술자	
	박성언	2022.03.11 ~ 2022.06.09		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 안전점검 및 진단 시 중점점검부위 : ① 거더외부 도장박리 ② 각 부재의 균열 진전유무					

범안대교 정밀안전진단 실시결과요약표

책임기술자 종합의견

- 외관조사 결과, 교량의 안전성을 저해할 만한 바닥판 및 거더 등의 주요부재에 중대한 결함이 되는 손상은 없으며 공용년수 증가로 인한 표면손상이 발생된 것으로 조사되었다. 기발생된 주요 손상으로는 각 부재의 전반적인 균열 및 거더 도장손상, 거더내부 및 교각코핑 이물질퇴적, 바닥판하면 백태, 하부구조 표면열화, 파손, 교면포장 아스콘 균열, 교량받침 균열, 배수구 막힘 등이 있으며 내구성 저하방지를 위한 보수 및 정비가 필요한 상태이다. 신축이음 및 교량받침은 신축거동에 대한 기능성과 주행차량 영향 등의 사용성에 문제가 없는 상태이다.
- 콘크리트 비파괴시험 결과, 콘크리트 부재의 강도는 양호한 것으로 측정되었으며 철근탐사 시험결과, 배근간격은 구간별 시공오차를 고려하면 대체로 설계값과 일치하는 양호한 상태로 나타났다. 피복두께는 대체로 설계값을 만족하고 있으나 일부 지점에서 실측피복이 작게 측정되어 시공이 다소 미흡했던 것으로 판단된다. 탄산화 시험결과, 일부 구간에서 b등급으로 향후 탄산화에 의한 부식발생 가능성이 있음으로 평가되었고, 염화물함유량 시험결과 철근부식 우려는 없는 것으로 검토되었다.
- 강재 비파괴시험 결과, 거더 내부의 맞대기 용접부는 내부결함이 없는 양호한 상태로 조사되었으며, 도막두께는 거더 내·외부 모두에서 기준을 만족하고 있는 것으로 확인되었다.
- 대상교량의 상태평가 결과, 환산결함도 점수가 0.154으로 상태평가 등급은 'B'로 산정되었다.
- 구조해석을 통한 안전성평가 결과, 설계하중(DB-24)에 대한 바닥판 및 강박스 거더의 구조적인 안전율은 1.0 이상이며 기본내하력은 설계하중을 상회하고 있는바, 대상교량의 안전성 평가 결과는 기준 'A'로 평가되었다.
- 내진성능 상세평가 결과 기둥, 지지길이는 내진성능을 확보하고 있으나, 교대 및 교각의 교량받침부 교축직각방향에서 내진성능이 부족한 것으로 나타났다. 내진성능 향상방안으로는 전단키, 탄성받침 교체 안을 제시하였고, 추후 유지관리 및 구조물의 상태, 여건 등을 종합적으로 판단하며 공법을 선정 후 공용 중에 불편 없이 보강설계를 진행하는 것이 적절할 것으로 판단된다.
- 정밀안전진단 종합평가 결과, 상태평가 'B', 안전성평가 'A'로 평가되어 종합안전등급은 "B등급(양호)"으로 지정되었다. 대상 교량은 안전성 및 사용성이 양호한 상태로 판단되며 외관조사에서 조사된 손상에 대하여 보수를 실시하고, 중점유지관리사항에 대한 지속적인 점검을 통한 유지관리를 실시한다면 교량의 원활한 기능발휘와 더불어 건전한 상태를 유지하는데 문제가 없을 것으로 판단된다.

책임기술자 : 정 지 운 (서명)

가. 정밀안전진단 외관조사 결과 기본사항

상태평가 결과 및 보수·보강				상태평가 결과 : B
결함발생 부재		상태 평가 결과	결함종류	보수·보강(안)
상부 구조	바닥판	a~b	· 균열(폭 0.3mm미만), 백태	· 표면처리
	거더(Steel Box)	a~b	· 외부 굽힘, 도장박리, 박락, SP볼트 부식 · 내부 박리, 부식(누수흔적), 이물질퇴적	· 도장보수, 청소, 주의관찰
	2차부재	a~b	· 가로보 부식 및 변형	· 주의관찰
하부 구조	교대 및 교각 (기초)	b~c	· 균열(폭 0.3mm미만), 망상균열, 굽힘 및 파손, 철근노출, 이물질퇴적, 누수오염, 흔적, 법면보호블록 침하	· 표면처리, 단면보수, 정비, 주의관찰
교량받침		a~b	· 무수축물탈 및 반침콘크리트 균열(폭 0.3mm미만), 본체 실링재 파손, 이동량 눈금자 파손	· 표면처리, 재설치
신축이음		b~c	· 후타재 균열(폭 0.3mm미만), 파손, 본체 이물질퇴적	· 표면처리, 청소, 단면보수
기타 부재	교면포장	a~b	· 아스콘 균열, 파손	· 아스팔트 실링, 팻칭
	배수시설	a~c	· 배수구 막힘 · 배수관 위치불량, 연결핀 탈락	· 청소 · 정비
	난간 및 연석 (콘크리트)	a~c	· 균열(폭 0.3mm미만), 균열부 백태, 망상균열, 굽힘	· 표면처리, 주의관찰

나. 안전성평가 결과

안전성평가 수행 부재	해석방법	안전성평가 결과 요약	안전율	안전성평가 결과
바닥판	강도설계법	캔틸레버부, 중앙지간부 검토결과 소 요안전율을 확보한 상태로 검토됨	1.150	A
거더 (Steel Box)	허용응력법	정모멘트 및 부모멘트 최대부 등에 대한 종방향 검토결과 소요안전율을 확보한 상태로 검토됨	1.106	A

다. 내진성능 검토 수행 여부

검토대상 부재	설계적용 여부	결과	검토결과 요약
교각부	Y	O.K	휨파괴모드에 대하여 보유성능이 소 요성능 이상으로 양호
받침부 (포트받침)	Y	N.G	A1, P2, P8, P9지점 받침본체 및 앵 커볼트 - 내진성능 부족
받침지지길이	Y	O.K	A1 받침지지길이 양호
기초	Y	O.K	휨모멘트 및 축력에 대하여 보유성능 이 소요성능 이상으로 양호

라. 현장시험 (범물방향)

시험명	시험부위		시험 결과			검토 의견
비파괴 강도 (MPa)	보정 코어강도		상부 30.5 하부 21.8~22.5			설계기준 대비 상부구조는 98.9~99.6%, 하부구조는 97.9~107.9%로 코어보정계수에 의해 일부 설계강도보다 하회하나 2%내외의 값으로 콘크리트 강도에는 문제가 없는 것으로 판단됨
	보정계수의 결정		반발경도법(0.895)			
	상부구조 (설계기준 : 27MPa)		26.7~26.9			
	하부구조 (설계기준 : 24MPa)		23.5~25.9			
탄산화 깊이 (mm)	상부구조	진행깊이	8.0~15.0			실측 피복두께 대비 탄산화 잔여 깊이가 30mm 이상으로 측정되어 탄산화에 의한 부식이 발생할 가능성이 없는 'a'등급으로 평가됨
		잔여깊이	21.0~28.0			
	하부구조	진행깊이	7.0~15.0			
		잔여깊이	35.0~43.0			
철근탐사 (배근간격/ 피복두께) (mm)	상부 구조	바닥판	주근	190~240	50~67	배근간격은 대체로 설계값과 일치하는 양호한 상태로 측정되었으며, 피복두께는 대체로 설계값을 만족하고 있으나 일부 구간의 경우 실측 피복이 다소 부족한 것으로 조사됨
			배력근	195~250	36~52	
	하부 구조	교대	수직철근	247	48	
			수평철근	250	70	
		교각 (기둥)	수직철근	100~110	93~105	
			수평철근	300~300	50~60	
		교각 (코핑)	수직철근	146~300	45~96	
			수평철근	195~250	50~120	
염화물 함유량시험 (kg/m³)	상부구조		0.0453~0.0928			철근위치에서 'a'등급으로 평가되어 염화물에 의한 철근 부식이 발생할 우려가 없는 것으로 판단됨
	하부구조		0.0385~0.0950			
균열깊이 측정	상부구조	Cw=0.2mm	11.0			실측 피복두께 초과하지 않음
	하부구조	Cw=0.2mm	13.8			
초음파 탐상시험	거더 내부		36개소 양호			판정기준에 의거 불합격 결함은 조사되지 않았음
도막두께 측정 (µm)	거더 내부		217~239			전반적으로 기준 이상의 두께를 확보하고 있음
	거더 외부		286~291			

마. 현장시험 (안심방향)

 
 
 
 
시험명	시험부위		시험 결과		검토 의견	
비파괴 강도 (MPa)	보정 코어강도(하부)		상부 30.5 하부 21.8~22.5		설계기준 대비 상부구조는 99.3~100.0%, 하부구조는 100.0~104.6%로 코어보정계수에 의해 일부 설계강도보다 하회하나 1%내의 값으로 콘크리트 강도에는 문제가 없는 것으로 판단됨	
	보정계수의 결정		반발경도법(0.895)			
	상부구조 (설계기준 : 27MPa)		26.8~27.0			
	하부구조 (설계기준 : 24MPa)		24.0~25.1			
탄산화 깊이 (mm)	상부구조	진행깊이	11.0~15.0		실측 피복두께 대비 탄산화 잔여 깊이가 30mm 이상으로 측정되어 탄산화에 의한 부식이 발생할 가능성이 없는 'a'등급으로 평가됨	
		잔여깊이	29.0~55.0			
	하부구조	진행깊이	13.0~19.0			
		잔여깊이	31.0~83.0			
철근탐사 (배근간격/ 피복두께) (mm)	상부 구조	바닥판	주근	115~248	40~90	배근간격은 대체로 설계값과 일치하는 양호한 상태로 측정되었으며, 피복두께는 대체로 설계값을 만족하고 있으나 일부 구간의 경우 실측 피복이 다소 부족한 것으로 조사됨
			배력근	195~250	40~70	
	하부 구조	교대	수직철근	227	44	
			수평철근	237	74	
		교각 (기둥)	수직철근	100~110	88~149	
			수평철근	152~250	80~128	
		교각 (코핑)	수직철근	150~300	60~77	
			수평철근	258~265	84~110	
염화물 함유량시험 (kg/m³)	상부구조		0.0385~0.0815		철근위치에서 'a'등급으로 평가되어 염화물에 의한 철근 부식이 발생할 우려가 없는 것으로 판단됨	
	하부구조		0.0475~0.1109			
균열깊이 측정	상부구조	Cw=0.2mm	10.9		실측 피복두께 초과하지 않음	
	하부구조	Cw=0.2mm	12.5			
초음파 탐상시험	거더 내부		36개소 양호		판정기준에 의거 불합격 결함은 조사되지 않았음	
도막두께 측정 (μm)	거더 내부		214~238		전반적으로 기준 이상의 두께를 확보하고 있음	
	거더 외부		287~292			

범안대교 현황표


작성일 : 2022년 05월 30일

구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		범안대교		시설물번호		BR2003-0000510	
준공년월일		2002년 08월 24일		관리번호		동부교량-3	
시설물위치		대구광역시 수성구 가천동					
설계하중		DB-24(DL-24)		노선명 (이정)		범안로(대로1-19호선)	
제원	연장	L = 545m [30m + 3@55m + 4@50m + 3@50m]					
	폭	B = 28.9~52.0m, 왕복6차선					
구조형식	상부	강관형교(SPG-S1) 					

정밀안전진단 참여기술진 명단

참여구분	직 위	성 명	기술등급	참여기간	서 명
사업 책임기술자	이 사	정 지 운	특급	‘22년 03월 11일~06월 09일	
분야 책임기술자	부 장	이 상 훈	특급	‘22년 03월 11일~06월 09일	
참여기술자	부 장	장 진 원	특급	‘22년 03월 11일~06월 09일	
	부 장	서 동 진	특급	‘22년 03월 11일~06월 09일	
	부 장	황 상 윤	특급	‘22년 03월 11일~06월 09일	
	과 장	양 주 윤	초급	‘22년 03월 11일~06월 09일	
	과 장	손 기 영	초급	‘22년 03월 11일~06월 09일	
	주 임	전 희 균	초급	‘22년 03월 11일~06월 09일	
	사 원	박 성 언	초급	‘22년 03월 11일~06월 09일	

시설물의 위치도

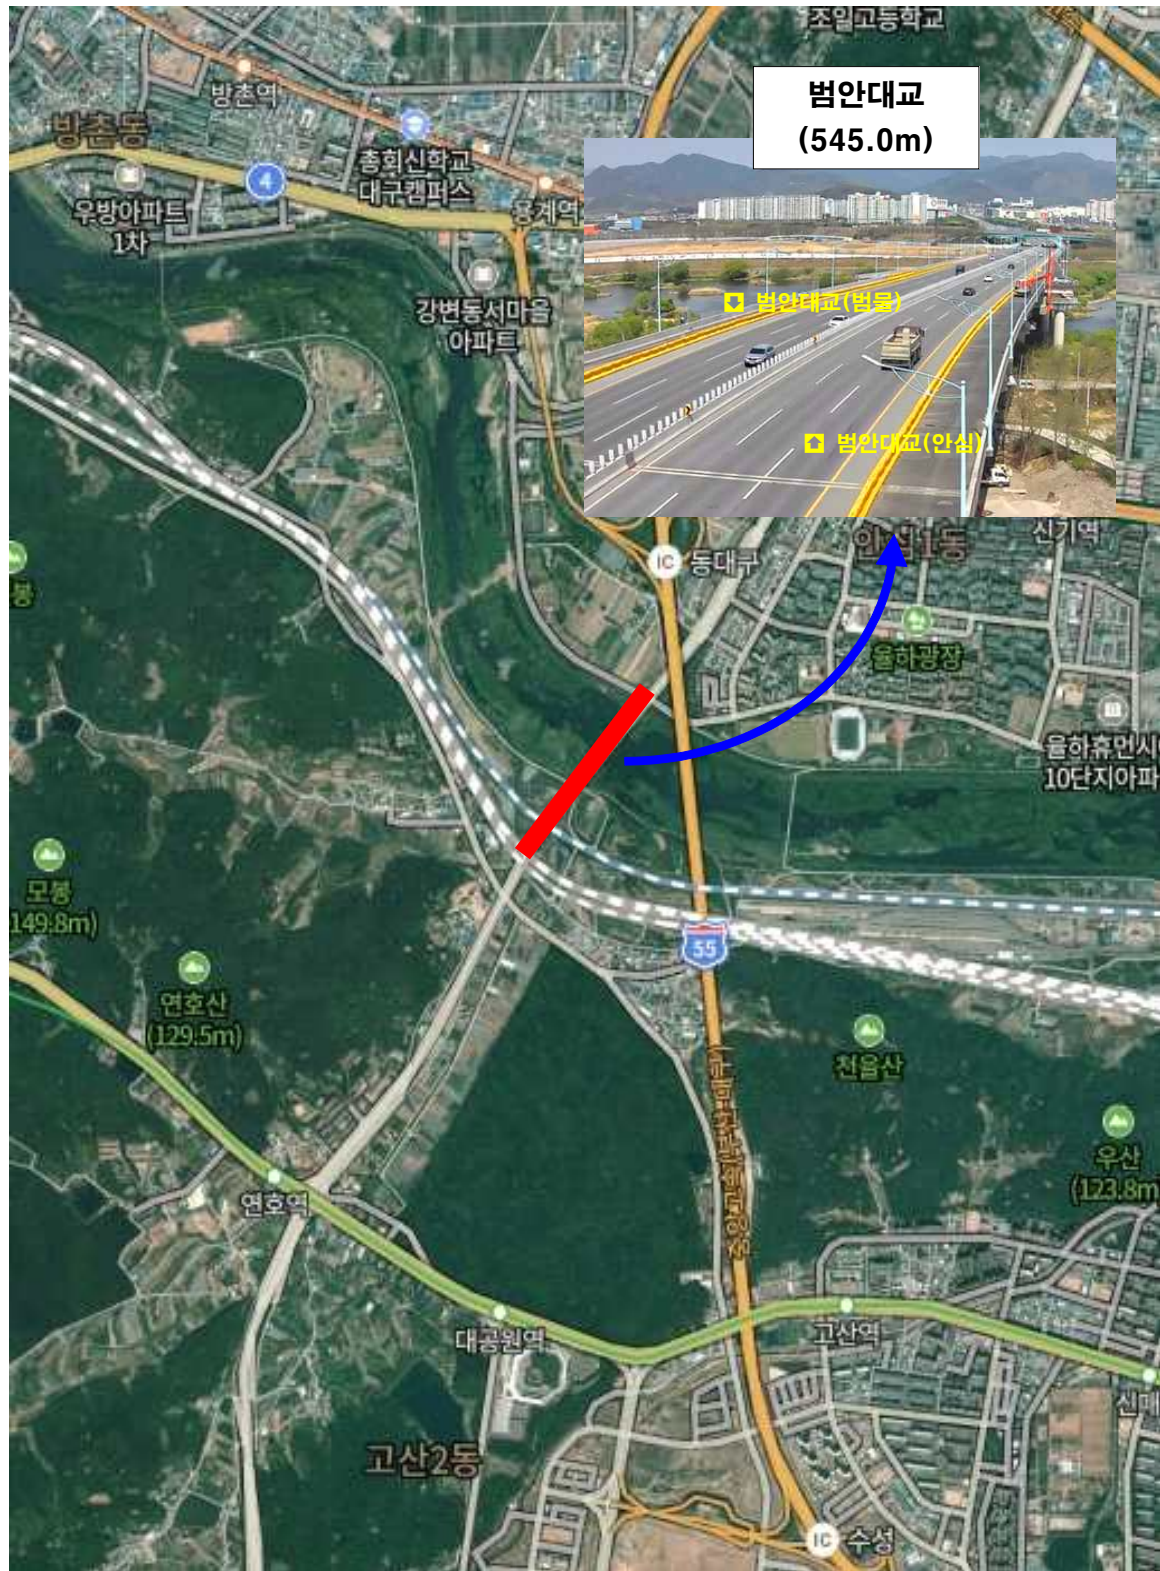

시설물의 전경사진



측면 전경



상부 전경



상부구조 전경 - 외부(SPG-S1)



상부구조 전경 - 외부(STB-S2~S11)



상부구조 전경 - 내부



하부구조 전경 - 교대



하부구조 전경 - 교각(P3)



하부구조 전경 - 교각(P6)



신축이음 전경(A1)



신축이음 전경(P4)



교량받침 전경(이동단)



교량받침 전경(고정단)



방호벽 전경



중분대 전경



배수구 전경



배수관 전경



점검사다리 전경



점검로 전경

범안대학교 정밀안전진단 과업요약문

1. 과업의 목적

본 용역은 『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』 제12조 및 동법 시행령 제10조에 따라 정기적으로 실시하는 정밀안전진단으로써, 정밀한 외관조사와 시험·측정장비 및 기기를 사용하여 시설물의 물리적·기능적 결함을 발견하고 그에 대한 신속하고 적절한 조치를 하기 위하여 구조적 안전성 및 결함의 원인 등을 검토·분석·평가하여 적절한 보수·보강방법을 제시함으로써 재해 및 재난을 예방하며, 시설물의 안전성 및 사용성을 보완·보전케 함으로써 시설물의 효용성을 증진시킴과 더불어 과학적 유지관리를 체계화 하는데 그 목적이 있다.

2. 과업수행 내용

과업항목	과업 내용
자료수집 및 분석	• 준공도면, 구조계산서, 특별시방서 • 실시설계 종합보고서 • 지반조사 보고서 • 시설물관리대장 • 기존 안전점검·정밀안전진단 실시결과 검토·분석 • 보수·보강이력 검토·분석
현장조사 및 시험	• 교량의 제원 및 시공상태 조사 • 전체부재의 외관조사 및 외관조사망도 작성 - 콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등 - 강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식 및 접합(연결부) 상태 등 - 신축이음, 교량받침 등 기능상태 조사 • 현장재료시험 등 - 콘크리트 시험 : 비파괴강도(반발경도시험, 초음파전달 속도시험 등), 철근탐사 시험, 탄산화 깊이측정, 균열깊이 측정, 염화물함유량 시험(제설제에 의한 손상부 건전도 평가) - 강재 시험 : 강재 비파괴시험(도막두께 조사, 초음파 탐상시험) 등
상태평가	• 외관조사 결과분석 • 현장시험 및 재료시험 결과분석 • 콘크리트 및 강재 등의 내구성 평가 • 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가 결과에 대한 소견
안전성평가 및 내진성능평가	• 조사, 시험, 측정결과의 분석 • 기존의 구조계산서 또는 안전성평가 자료 검토·분석 • 내하력 및 구조 안전성평가 • 내진성능평가 • 시설물의 안전성평가 및 내진성능평가 결과에 대한 소견
종합평가	• 시설물의 종합평가 결과에 대한 소견 • 안전등급 지정
보수·보강 방법	• 보수·보강 방법 제시 • 시설물 유지관리 방안 제시
보고서 작성	• 관리주체 협의(자문위원회 심의 등) • CAD 도면 작성 및 보고서 작성

3. 과업수행 기간

2022.03.11 ~ 2022.06.09 (91일간)

4. 자료수집 및 분석

1) 주요 점검 및 진단 이력사항

번호	구분	일시	결과	수행기관
1	정밀안전점검	2003.04.25	A등급	(주)한국건설안전기술단
2	정밀안전점검	2005.07.05	A등급	(주)혜성안전기술원
3	정밀안전점검	2007.05.31	A등급	부계기술단(주)
4	정밀안전점검	2009.06.30	A등급	(주)동화엔지니어링
5	정밀안전진단 (하자)	2012.06.30	B등급	(주)아워브레인
6	정밀안전점검	2014.04.05	B등급	(주)삼우기술
7	정밀안전점검	2016.04.03	B등급	(주)우림종합엔지니어링
8	정밀안전진단	2017.06.09	B등급	(주)우림종합엔지니어링
9	정밀안전점검	2019.06.09	B등급	(주)명성엔지니어링
10	정밀안전점검	2021.06.09	B등급	주식회사 다인기술단

2) 보수·보강 이력사항

구 분	일 자	내 용	비 고
1	2010년 08월	균열보수공사(27천원)	(주)일송테크
2	2010년 10월	교면포장 재포장(오버레이 등, 113,700천원)	(주)협우건설
3	2011년 03월	교면포장 재포장(오버레이 등, 114,200천원)	(주)협우건설
4	2012년 11월	하자보수공사-교각 먼처리 및 중성화방지 표면처리	-
5	2013년 03월	범안대교 방호벽 교체 및 추가설치(70,000천원)	한성안전
6	2014년 11월	신축이음 교체공사(180,000천원)	(주)은마건설
7	2015년 05월	교면포장 보수공사-아스콘 팻칭	-
8	2016년 04월	교면포장 재포장(절삭후 재포장, 16,600천원)	대익건설(주)
9	2018년 12월	교면 방수 및 포장공사(579,229천원)	(주)대남건설
10	2019년 09월	시설물 보수공사-표면처리, 단면보수 등(10,807천원)	(주)천수
11	2020년 08월	시설물 보수공사-주입보수, 배수관 연장 등(3,489천원)	(주)천수

3) 자료분석 결과요약

구 분	수집 자료	자료분석 결과	진단과업 진행방향
건 설 관 련 자 료	◇ 합천우회도로축조공사 - 실시설계보고서 - 공사시방서 - 구조계산서 - 지반조사보고서 - 준공도면 - 감리보고서	◇ 구조계산서 및 구조물도, 일반보고서는 당시 설계기준에 준하여 작성된 것으로 확인됨 ◇ 설계도면과 실측 제원 비교시 주요 부재에 대하여 전반적으로 동일함	◇ 상행선 교면포장이 아스콘에서 콘크리트 포장으로 전면 재포장 실시되었으므로 보수이후 신규손상 발생 여부에 대한 검토가 필요함
유 지 관 리 자 료	◇ 공사중 점검보고서 ◇ 초기점검보고서 ◇ 정기 및 정밀안전점검, 정밀안전진단 보고서	◇ 공사중 및 준공후 16년간 공용하면서 안전성에 문제가 없는 양호한 상태로 검토됨 ◇ 교면포장 상행선 아스콘에서 콘크리트로 전면 재포장, 하행선 아스콘에서 콘크리트로 부분재포장(S1~S6) 실시된 상태임 ◇ 일부 기발생된 손상에 대하여 보수가 필요한 상태임	◇ 하행선 교면포장이 아스콘에서 콘크리트 포장으로 부분 재포장 실시되었으므로 보수이후 신규손상 발생여부, 미보수부 주행차량의 안전 및 주행성이 적정한지에 따른 검토가 필요함 ◇ 바닥판 폭 0.3mm이상 균열에 대한 진전여부 및 발생원인에 대한 검토가 필요함 ◇ 구조계산서 등을 검토한 결과 내진설계가 적용된 것으로 확인되었으나 준공후 내진성능평가가 미실시되어 금회 내진성능평가를 수행하여야 함.
	◇ 보수·보강 이력	◇ 보수 및 보강 이력은 관리주체에 제공받아 검토하였으며 대체로 내구성 저하방지를 위한 보수가 실시됨	

5. 외관조사

1) 상행선

구분		주요 결함 및 외관조사 결과	검토 의견
거더	외부	강재 거더 외부는 점검차(굴절점검차, 고소차)를 이용한 근접점검을 실시하였고, 기존손상인 도장박리 외에 신규손상으로 도장균열이 조사되었다.	- 균열은 작업장비 등에 의한 외부 충격에 따른 손상이며, 손상 면적은 경미한 상태로서 도장손상에 따른 부식 정도는 미미하나, 내구성 확보를 위한 도장보수가 필요하다. - 도장박리는 교량의 공용년수가 증가함에 따라 시공초기 도장이 박리 및 부식 등으로 발전한 것으로 판단되며, 2차손상 발생 우려가 있으므로 재도장을 통한 보수가 요구된다.
	내부	강재 거더 내부는 도보점검을 실시하였으며, 조사된 손상으로는 도장박리(누수흔적, 부식), 조류서식으로 인한 이물질퇴적 등이 조사되었다.	- 도장부식은 현장 이음부 및 시공당시 틈을 통해서 유입된 누수흔적으로 판단되며, 현재 이음부(스플라이스)는 실링으로 마감되어 있는 상태이다. 공용기간이 증가함에 따라 흔적부위 도장이 박리 및 부식 등으로 발전한 것으로 판단되며, 2차손상 발생 우려가 있으므로 재도장을 통한 보수가 필요하다. - 이물질퇴적은 조류서식에 의한 손상으로 안점점검 및 유지관리 등을 실시한 후 점검문의 폐합을 철저히 하여, 조류의 출입을 막고, 이물질 퇴적에 대해서는 청소가 필요하다.
2차부재		가로보 및 세로보는 전반적으로 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.	가로보 및 세로보는 거더의 내측 사이에 위치하고 있어 외부 충격이나 우수 유입으로 인한 손상발생이 없는 양호한 상태로 조사되었다.
바닥판		기 발생한 파손 손상은 보수되었으며, 기존손상인 표면오염 및 근접점검으로 인한 미세균열(0.3mm미만) 및 백태 손상이 추가 조사되었다.	- 균열(0.3mm미만)은 대체로 초기 건조수축에 의해 발생된 횡방향 표면균열로 균열폭 및 발생밀도 등을 고려하면 비구조적인 손상으로 판단되며, 공용기간 증가에 따른 우수유입, 온도변화 등에 의해 손상이 진전될 우려가 있으므로 내구성 확보 차원에서 표면처리 보수를 실시하는 것이 필요하다. - 백태는 측면 우수유입(공용기간 증가)에 따른 수분접촉 등의 원인에 의해 발생한 것으로 판단되며, 현재 추가진전은 미미한 상태로 주의관찰을 통한 유지관리 실시가 바람직하다.

구분	주요 결함 및 외관조사 결과	검토 의견
하부구조	주요 손상으로는 초기 건조수축으로 인해 발생한 균열, 망상균열이며, 유지관리를 통한 일부 보수이력이 있는 상태이다. 또한, 신축이음 하부를 통한 우수유입으로 인해 교각 코핑부 및 기둥부에 누수오염이 일부 발생한 것으로 조사되었으며, 조류서식으로 코핑상면에 이물질퇴적이 일부 구간에 발생한 상태이다. 교대 법면의 침하는 이전 점검과 비교시 진전은 없는 상태이며, P8~A2지점 인접해서 진행중인 공사에 대해서는 손상발생에 대해 주기적인 점검이 필요한 것으로 판단된다.	- 균열(0.3mm미만), 망상균열은 건조수축 및 구속응력, 온도변화 등에 의해 발생된 것으로 판단되며, 장기간 우수 및 외기에 의한 수분접촉시 표면열화에 따른 박리 또는 내부 철근의 부식 팽창 등에 의해 박락이 발생할 수 있으므로 내구성 확보를 위한 보수를 실시하는 것이 필요하다. - 표면열화, 누수오염, 체수혼적은 장기 공용 및 우수, 외기에 의해 발생된 손상으로 판단되며, 전회와 비교시 진전이 미미한 상태이다. 현재 발생한, 표면열화, 체수혼적은 지속적인 주의관찰 후 손상의 진전시 보수를 실시하는 유지관리가 필요하다. - 긁힘, 파손은 작업 장비 등의 외부 충격에 의한 손상으로, 손상의 정도는 경미하여 보수보다는 주의관찰 후 진전시 보수를 실시하는 유지관리가 필요하다. - 이물질퇴적은 조류서식에 의한 손상으로 거더내부의 이물질퇴적과 더불어 청소가 필요하다. - 법면 침하는 시공초기 잔류침하로 인해 발생한 손상으로, 잔류침하는 수렴된 것으로 판단되며, 보수보다는 주의관찰을 실시한다.
교량받침	- 전반적인 가동상태는 양호하며 외관조사 결과, 기 발생한 받침콘크리트 균열(0.3mm미만), 이동량눈금자 탈락이 조사되었다. - 교대 및 교각의 교량받침 연단거리는 설계기준을 만족하는 상태이다. - 범물방향 받침장치 가동 여유량 검토 결과, 온도변화에 따른 수축 및 신장시 가동여유량을 확보하고 있는 것으로 확인되었다.	균열(0.3mm미만)은 건조수축 및 온도변화 등에 의해 발생한 것으로 판단되며, 비구조적인 균열이나, 내구성 확보 차원의 표면처리를 실시하는 것이 필요하다.
신축이음	- 본체는 전반적으로 작동상태는 양호하며, 후타재 접속부는 이격이나 단차 등이 없는 양호한 상태로 확인되었다. 기 발생한 후타재 균열(0.3mm미만)은 미보수된 상태로 진전은 미미한 편이다. 추가 손상으로 본체 이물질퇴적이 조사되었다. - 신축이음 유간을 검토한 결과, 온도변화에 따른 수축 및 신장시 전구간에서 소요의 여유량을 확보하고 있는 것으로 평가되었다.	- 후타재 균열(0.3mm미만)은 건조수축, 차량의 반복적인 윤하중, 온도변화, 공용기간 경과에 의한 것으로 판단되며, 표면처리를 통한 내구성 확보를 하는 것이 바람직하다. - 본체 이물질퇴적은 우수유입 및 퇴적물에 의한 것으로 판단되며, 원활한 신축거동을 위해 주기적인 청소를 실시하는 것이 바람직하다.

구분	주요 결함 및 외관조사 결과	검토 의견
교면포장	◦ 교면포장은 기 점검이후 아스콘 파손에 대해 보수가 실시되었으며, 일부 구간에서 아스콘 균열 손상이 추가 발생한 것으로 조사되었다.	▪ 아스콘 균열은 포장재의 노후화 및 차량의 반복적인 윤하중에 의한 것으로 판단되며, 즉각보수 보다는 주기적인 관찰을 통한 유지관리 후 손상의 증가 시 보수를 실시하는 것이 바람직하다.
배수시설	◦ 교량 상면의 배수구는 일부구간에서 막힘이 조사되었으며, 배수관은 위치 불량 및 연결핀 탈락이 조사되었다.	▪ 배수구 막힘은 공용기간 증가 및 강우에 의해 퇴적물이 쌓여 발생한 손상으로 원활한 배수기능 확보를 위해 주기적인 청소가 필요하다. ▪ 배수관 위치불량은 배수관 설계오류에 기인한 손상으로 교각 코핑부로 낙수된 우수가 콘크리트 열화의 원인이 될 수 있으므로, 길이연장 등을 통해 원활히 배수가 될수 있도록 조치를 실시하는 것이 바람직하다. ▪ 배수관 연결핀 탈락은 연결핀의 노후화로 인해 발생한 손상으로 배수관의 탈락등의 2차손상 방지를 위한 조치가 필요하다.
난간, 연석	◦ 기 발생한 균열(0.3mm미만) 손상은 진전이 미미한 상태로 조사되었고, 그 외 균열부 백태, 망상균열이 추가 조사되었다.	▪ 균열(0.3mm미만), 망상균열은 건조수축 및 구속응력, 온도변화, 수화열 등에 의해 발생된 수직방향의 미세균열로 보수보다는 주기적인 관찰을 실시하는 유지관리가 바람직하다. ▪ 균열부백태는 표면 건조수축, 거푸집 조기탈형 등의 원인으로 생긴 비 구조적인 손상으로 보수보다는 주기적인 관찰을 실시하는 유지관리가 바람직하다. ▪ 굽힘은 통행차량의 충돌로 인해 발생한 소규모 손상으로 진전여부에 대한 주의관찰을 실시한다.
점검시설	◦ 점검시설 외관조사 결과, 전반적으로 양호한 상태로 조사되었다.	▪ 현재 양호한 상태이나, 공용기간 경과, 외부 습기노출, 우수유입 등에 의해 부식 등의 손상이 발생할 수 있으므로, 주기적인 점검을 실시하는 유지관리가 필요하다.
하중조사	• 본 교량에 대한 준공도면과 현재 부재의 상태를 확인한 결과, 모든 부재는 준공도면과 일치하는 것으로 확인되었다.	

2) 안심방향

구분		주요 결함 및 외관조사 결과	검토 의견
거더	외부	◦ 강재 거더 외부는 기 발생한 도장박리, 박락 외에 도장긫힘, 볼트 부식 손상이 추가 조사되었다.	▪ 도장박리 및 부식, 볼트부식은 공용년수 증가 및 도장 노후화 등에 의해 발생된 것으로 판단되며, 내구성 확보를 위한 도장보수를 실시하는 것이 필요하다. ▪ 긫힘은 통행차량 또는 작업장비 등에 의한 외부 충격에 따른 손상이며, 손상 면적은 소규모로 발생한 상태로서 도장손상에 따른 부식 정도는 경미하나, 내구성 확보를 위한 도장보수가 필요하다.
	내부	◦ 거더 내부는 금회 점검에서 환풍구 도장불량, 이물질퇴적 손상이 신규로 발생하였다.	▪ 환풍구 도장불량은 환풍구 덮개의 시공불량에 따른 손상으로 시급한 조치는 필요치 않으며, 2차손상 발생에 대한 주의관찰을 실시한다. ▪ 이물질퇴적은 조류서식에 의한 손상으로 안점점검 및 유지관리 등을 실시한 후 점검문의 폐합을 철저히 하여, 조류의 출입을 막고, 이물질 퇴적에 대해서는 청소가 필요하다.
2차부재		◦ 가로보 및 세로보는 전반적으로 양호한 상태로 조사되었으며, 일부 구간에서 경미한 가로보 부식(변형)이 조사되었다.	▪ 부식 및 변형은 시공초기 발생한 경미한 손상으로 진전은 없는 것으로 조사되었으며, 보수보다는 손상의 진전에 대한 주의관찰을 실시한다.
바닥판		◦ 기 발생한 균열(0.3mm미만, 이상), 백태 손상외에 근접조사로 인해 일부 구간에서 추가 균열, 백태 손상이 추가 조사되었다.	▪ 균열(0.3mm미만, 이상)은 대체로 초기 건조수축에 의해 발생한 횡방향 표면 균열로 균열폭 및 발생밀도 등을 고려하면 비구조적인 손상으로 판단되며, 공용기간 증가에 따른 우수유입, 온도 변화 등에 의해 손상이 진전될 우려가 있으므로 내구성 확보 차원에서 표면 처리 보수를 실시하는 것이 필요하다. ▪ 백태는 측면 우수유입(공용기간 증가)에 따른 수분접촉 등의 원인에 의해 발생한 것으로 판단되며, 손상의 진전은 미미한 상태로 주의관찰을 통한 유지관리 실시가 바람직하다.

구분	주요 결함 및 외관조사 결과	검토 의견
하부구조	기 발생한 균열(0.3mm미만), 백태에 대한 보수가 일부 실시되었으며, 폭 0.3mm미만 균열 및 재균열, 망상균열, 균열부백태, 표면오염, 재료분리, 파손, 체수, 물끊기흙 시공미흡 등이 조사되었다.	- 균열 및 재균열(0.3mm미만), 망상균열은 건조수축 및 구속응력, 온도변화 등에 의해 발생된 것으로 판단되며, 장기간 우수 및 외기에 의한 수분접촉시 표면열화에 따른 박리 또는 내부 철근의 부식 팽창 등에 의해 박락이 발생될 수 있으므로 내구성 확보를 위한 보수를 실시하는 것이 필요하다. - 표면오염, 체수는 신축이음, 종조인트 부 우수유입 등에 의한 것으로 판단되며, 진전여부에 대한 주의관찰 실시후 보수계획 수립시 신축이음과 연계된 보수가 필요하다.
하부구조	- 주요 손상으로는 초기 건조수축으로 인해 발생한 균열, 망상균열이며, 유지관리를 통한 일부 보수이력이 있는 상태이다. 또한, 신축이음 하부를 통한 우수유입으로 인해 교각 코핑부 및 기둥부에 누수오염이 일부 발생한 것으로 조사되었으며, 조류서식으로 코핑상면에 이물질퇴적이 일부 구간에 발생한 상태이다. - 교대 범면에 기 발생한 침하 및 밀림 손상은 이전 점검과 비교시 진전은 없는 상태인 것으로 조사되었다. - 기 실시된 점검이후 교각 기둥부에 발생한 파손 손상에 대해서는 일부 보수가 실시되었다.	- 균열(0.3mm미만), 망상균열 - 건조수축 및 구속응력, 온도변화 등에 의해 발생된 것으로 판단되며, 장기간 우수 및 외기에 의한 수분접촉시 표면열화에 따른 박리 또는 내부 철근의 부식 팽창 등에 의해 박락이 발생될 수 있으므로 내구성 확보를 위한 보수를 실시하는 것이 필요하다. - 표면열화, 체수흔적 - 장기공용 및 우수, 외기에 의해 발생한 손상으로 판단되며, 전회와 비교시 진전은 미미한 상태이다. 현재 발생한, 표면열화, 체수흔적은 지속적인 주의관찰 후 손상의 진전시 보수를 실시하는 유지관리가 필요하다. - 굽힘, 파손 - 외부 충격에 의해 발생한 손상으로 손상의 정도가 경미하여 보수보다는 진전에 대한 주의관찰을 실시한다. - 이물질퇴적(조류서식) - 조류서식에 의한 손상으로 거더내부의 이물질퇴적과 더불어 청소가 필요하다. - 범면보호블록 침하, 밀림 - 장기공용 및 온도변화에 의한 실란트 열화손상으로, 손상의 정도가 심하지 않은 상태로써, 주의관찰 후 진전시 보수를 실시하는 유지관리가 필요하다.

구분	주요 결함 및 외관조사 결과	검토 의견
교량받침	- 전반적인 가동상태는 양호하며 외관조사 결과, 기 발생한 받침콘크리트 균열(0.3mm미만), 실링재 탈락은 진전은 없는 상태이다. 금회 점검에서 무수축물탈 균열(0.3mm미만)이 추가 조사되었다. - 교대 및 교각의 교량받침 연단거리는 설계기준을 만족하고 연단거리 부족으로 인한 이상 징후가 발견되지 않는 양호한 상태임. - 안심방향 받침장치 가동 여유량 검토 결과, 온도변화에 따른 수축 및 신장시 가동여유량을 확보하고 있는 것으로 확인되었다.	- 균열(0.3mm미만)은 건조수축 및 온도변화 등에 의해 발생한 것으로 판단되며, 내구성 확보 차원의 표면처리를 실시하는 것이 필요하다. - 실링재 탈락은 시공미흡, 온도변화, 공용기간 경과 등에 의해 발생된 손상으로 판단되며, 방치시 받침장치 유간내에 이물질이 유입되어 거동을 방해할 수 있으므로 재설치를 하는 것이 필요하다.
신축이음	- 본체는 전반적으로 작동상태는 양호하며, 금회 점검에서 후타재 균열(0.3mm미만) 및 파손이 조사되었다. - 신축이음 유간을 검토한 결과, 온도변화에 따른 수축 및 신장시 모든 신축이음에서 여유량을 확보하고 있는 것으로 평가되었다.	- 후타재 균열(0.3mm미만)은 건조수축, 차량의 반복적인 윤하중, 온도변화, 공용기간 경과에 의한 것으로 판단되며, 표면처리를 통한 내구성 확보를 하는 것이 바람직하다. - 후타재 파손은 공용년수 경과, 통행차량의 반복하중 등의 원인에 의해 발생한 것으로 판단되며, 손상 진전방지를 위한 보수가 필요하다.
교면포장	교면포장은 기 실시된 점검이후 소성변형에 대한 보수가 실시되었으며, 그 외 아스콘 균열 및 경미한 파손 손상이 추가 조사되었다.	- 아스콘 균열 - 중차량이 다니는 3차선측과 갓길측에 발생한 손상으로 차량의 반복적인 윤하중, 공용기간 경과에 의한 것으로 판단되며, 즉시보수보다는 주기적인 관찰을 통한 유지관리 후 손상 증가시 보수를 실시하는 것이 바람직하다. - 아스콘 파손 - 공용기간 경과에 의한 포장재료의 노후화로 발생하였으며, 갓길측에 발생한 경미한 손상으로 보수보다는 진전에 대한 주의관찰을 실시한다.
배수시설	교량 상면의 배수구는 전 개소에서 보수를 실시한 양호한 상태이며, 배수관에서 조사된 볼트 탈락 손상도 보수가 실시된 상태이다.	현재, 배수시설은 양호한 상태로 조사되었으나, 공용기간 증가 및 강우에 의해 퇴적물이 쌓일 수 있으므로, 원활한 배수기능 확보를 위해 주기적인 청소가 필요하다.

구분	주요 결함 및 외관조사 결과	검토 의견
난간, 연석	기 발생한 텔리네이터 파손은 보수가 실시되었으며, 주요 손상으로는 균열(0.3mm미만)이 조사되었다.	균열(0.3mm미만)은 건조수축 및 구속응력, 온도변화, 수화열 등에 의해 발생된 것으로 내구성 확보 차원의 보수 및 진전여부에 대한 지속적인 관찰이 필요하다.
점검시설	점검시설에 대한 외관조사 결과, 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.	현재 양호한 상태이나, 공용기간 경과, 외부 습기노출 등에 의해 부식 등의 손상이 발생할 수 있으므로, 주기적인 점검을 실시하는 유지관리가 필요하다.
하중조사	본 교량에 대한 준공도면과 현재 부재의 상태를 확인한 결과, 모든 부재는 준공도면과 일치하는 것으로 확인되었다.	

6. 내구성 조사

1) 범물방향

시험명	시험부위		시험 결과			검토 의견
비파괴 강도 (MPa)	보정 코어강도		상부 30.5 하부 21.8~22.5			설계기준 대비 상부구조는 98.9~99.6%, 하부구조는 97.9~107.9%로 코어보정계수에 의해 일부 설계강도보다 하회하나 2%내외의 값으로 콘크리트 강도에는 문제가 없는 것으로 판단됨
	보정계수의 결정		반발경도법(0.895)			
	상부구조 (설계기준 : 27MPa)		26.7~26.9			
	하부구조 (설계기준 : 24MPa)		23.5~25.9			
탄산화 깊이 (mm)	상부구조	진행깊이	8.0~15.0			실측 피복두께 대비 탄산화 잔여 깊이가 10mm 이상으로 측정되어 향후 탄산화에 의한 부식이 발생할 가능성이 있는 'b'등급으로 평가됨
		잔여깊이	21.0~28.0			
	하부구조	진행깊이	7.0~15.0			
		잔여깊이	35.0~43.0			
철근탐사 (배근간격/ 피복두께) (mm)	상부구조	바닥판	주근	190~240	50~67	배근간격은 대체로 설계값과 일치하는 양호한 상태로 측정되었으며, 피복두께는 대체로 설계값을 만족하고 있으나 일부 구간의 경우 실측 피복이 다소 부족한 것으로 조사됨
			배력근	195~250	36~52	
	하부구조	교대	수직철근	247	48	
			수평철근	250	70	
		교각 (기둥)	수직철근	100~110	93~105	
			수평철근	300~300	50~60	
		교각 (코핑)	수직철근	146~300	45~96	
			수평철근	195~250	50~120	
염화물 함유량시험 (kg/m³)	상부구조		0.0453~0.0928			철근위치에서 'a'등급으로 평가되어 염화물에 의한 철근 부식이 발생할 우려가 없는 것으로 판단됨
	하부구조		0.0385~0.0950			
균열깊이 측정	상부구조	Cw=0.2mm	11.0			실측 피복두께 초과하지 않음
	하부구조	Cw=0.2mm	13.8			
초음파 탐상시험	거더 내부		36개소 양호			판정기준에 의거 불합격 결함은 조사되지 않았음
도막두께 측정 (μm)	거더 내부		217~239			전반적으로 기준 이상의 두께를 확보하고 있음
	거더 외부		286~291			

2) 안심방향

시험명	시험부위		시험 결과		검토 의견	
비파괴 강도 (MPa)	보정 코어강도(하부)		상부 30.5 하부 21.8~22.5		설계기준 대비 상부구조는 99.3~100.0%, 하부구조는 100.0~104.6%로 코어보정계수에 의해 일부 설계강도보다 하회하나 1%내의 값으로 콘크리트 강도에는 문제가 없는 것으로 판단됨	
	보정계수의 결정		반발경도법(0.895)			
	상부구조 (설계기준 : 27MPa)		26.8~27.0			
	하부구조 (설계기준 : 24MPa)		24.0~25.1			
탄산화 깊이 (mm)	상부구조	진행깊이	11.0~15.0		실측 피복두께 대비 탄산화 잔여 깊이가 10mm 이상으로 측정되어 향후 탄산화에 의한 부식이 발생할 가능성이 있는 'b'등급으로 평가됨	
		잔여깊이	29.0~55.0			
	하부구조	진행깊이	13.0~19.0			
		잔여깊이	31.0~83.0			
철근탐사 (배근간격/ 피복두께) (mm)	상부 구조	바닥판	주근	115~248	40~90	배근간격은 대체로 설계값과 일치하는 양호한 상태로 측정되었으며, 피복두께는 대체로 설계값을 만족하고 있으나 일부 구간의 경우 실측 피복이 다소 부족한 것으로 조사됨
			배력근	195~250	40~70	
	하부 구조	교대	수직철근	227	44	
			수평철근	237	74	
		교각 (기둥)	수직철근	100~110	88~149	
			수평철근	152~250	80~128	
		교각 (코핑)	수직철근	150~300	60~77	
			수평철근	258~265	84~110	
염화물 함유량시험 (kg/m³)	상부구조		0.0385~0.0815		철근위치에서 'a'등급으로 평가되어 염화물에 의한 철근 부식이 발생할 우려가 없는 것으로 판단됨	
	하부구조		0.0475~0.1109			
균열깊이 측정	상부구조	Cw=0.2mm	10.9		실측 피복두께 초과하지 않음	
	하부구조	Cw=0.2mm	12.5			
초음파 탐상시험	거더 내부		36개소 양호		판정기준에 의거 불합격 결함은 조사되지 않았음	
도막두께 측정 (µm)	거더 내부		214~238		전반적으로 기준 이상의 두께를 확보하고 있음	
	거더 외부		287~292			

7. 상태평가

1) 범물방향

교량명 : 범안대교(범물방향) - S1(SPG)																
부재의 분류			상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조 형식		바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화 (상)	탄산화 (하)	염화물 (상)	염화물 (하)
S1	A1	SPG	a	b	a	a	a	b	b	a	a	Q	a	a	x	x
평균			0.100	0.200	0.100	0.100	0.100	0.200	0.200	0.100	0.100	N/A	0.100	0.100	x	x
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	4	3	x	x
(평균x가중치) /가중치합			0.018	0.040	0.005	0.007	0.003	0.004	0.018	0.009	0.020	N/A	0.004	0.003	x	x
1. 환산결함도 점수 =													0.131			
2. 상태평가 결과 =													B			

교량명 : 범안대교(범물방향) - S2~S11(STB)																
부재의 분류			상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조 형식		바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화 (상)	탄산화 (하)	염화물 (상)	염화물 (하)
S2	P1	STB	b	a	a	b	a	b	b	a	b	Q	x	x	x	x
S3	P2	STB	b	a	a	a	a	b	x	a	b	Q	a	a	x	x
S4	P3	STB	b	b	a	a	c	b	x	a	b	Q	a	a	x	a
S5	P4	STB	a	a	a	b	c	b	b	a	b	Q	x	a	x	x
S6	P5	STB	b	a	a	a	c	b	x	a	a	Q	a	x	a	x
S7	P6	STB	a	a	a	b	c	b	x	a	b	Q	x	x	x	x
S8	P7	STB	a	a	a	b	a	b	x	a	c	Q	x	x	x	x
S9	P8	STB	a	a	a	a	a	b	b	a	c	Q	x	x	x	x
S10	P9	STB	a	a	a	a	a	b	x	b	b	Q	x	x	x	x
S11	P10	STB	b	a	a	a	a	b	x	a	a	Q	a	x	a	x
/	A2	STB	x	x	x	x	x	x	b	a	b	Q	x	x	x	x
평균			0.150	0.110	0.100	0.140	0.220	0.200	0.200	0.109	0.218	N/A	0.100	0.100	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	2	2	2	1
(평균x가중치) /가중치합			0.027	0.022	0.005	0.010	0.007	0.004	0.018	0.010	0.044	N/A	0.002	0.002	0.002	0.001
1. 환산결함도 점수 =													0.153			
2. 상태평가 결과 =													B			

2) 안심방향

교량명 : 범안대교(안심방향) - S1(SPG)																
부재의 분류			상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조 형식		바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화 (상)	탄산화 (하)	염화물 (상)	염화물 (하)
S1	A1	SPG	a	a	a	b	a	b	b	a	b	Q	a	a	x	x
평균			0.100	0.100	0.100	0.200	0.100	0.200	0.200	0.100	0.200	N/A	0.100	0.100	x	x
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	4	3	x	x
(평균x가중치) /가중치합			0.018	0.020	0.005	0.014	0.003	0.004	0.018	0.009	0.040	N/A	0.004	0.003	x	x
1. 환산결함도 점수 =													0.138			
2. 상태평가 결과 =													B			

교량명 : 범안대교(안심방향) - S2~S11(STB)																
부재의 분류			상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조 형식		바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화 (상)	탄산화 (하)	염화물 (상)	염화물 (하)
S2	P1	STB	a	b	a	b	a	b	b	b	b	Q	x	x	x	a
S3	P2	STB	b	b	a	b	a	b	x	a	b	Q	x	a	x	x
S4	P3	STB	a	a	a	b	a	b	x	a	b	Q	a	a	x	x
S5	P4	STB	b	b	a	b	a	b	b	a	b	Q	x	a	x	x
S6	P5	STB	a	a	a	b	a	b	x	a	a	Q	x	a	x	x
S7	P6	STB	b	b	a	b	a	b	x	a	b	Q	a	x	a	x
S8	P7	STB	a	a	a	b	a	b	x	a	c	Q	x	x	x	x
S9	P8	STB	a	a	a	b	a	b	b	a	b	Q	x	x	x	x
S10	P9	STB	a	a	b	b	a	b	x	b	a	Q	x	x	x	x
S11	P10	STB	b	a	a	b	a	b	x	a	b	Q	a	a	x	a
/	A2	STB	x	x	x	x	x	x	c	a	a	Q	x	x	x	x
평균			0.140	0.140	0.110	0.200	0.100	0.200	0.250	0.118	0.191	N/A	0.100	0.100	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	2	2	2	1
(평균x가중치) /가중치합			0.025	0.028	0.006	0.014	0.003	0.004	0.023	0.011	0.038	N/A	0.002	0.002	0.002	0.001
1. 환산결함도 점수 =													0.158			
2. 상태평가 결과 =													B			

3) 전체교량의 상태평가 결과

구조물명	환산 결함도 점수	상태평가 결과	연장 (m)	차선	연장 X차선	연장비	환산결함도점수 ×연장비
범안대교(범물방향)	0.152	B	545	3	1,635	0.5	0.076
범안대교(안심방향)	0.157	B	545	3	1,635	0.5	0.078
합계(Σ)			1090		3,270	1	0.154
1. 환산결함도 점수 =							0.154
2. 상태평가 결과 =							B
검토의견	• 본 대상시설물인 범안대교의 외관조사 및 내구성조사에 의한 상태평가 결과는 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인 “B”로 평가됨						

8. 안전성평가

1) 안전성평가 결과

① 강합성 거더

<표 5.12> Steel Box Girder에 대한 안전성 평가

구 분			허용응력설계법에 의한 안전성평가	안전성 평가등급
G1 (외측)	정모멘트부	상연	$SF(\text{안전율}) = \frac{\text{허용응력}}{\text{발생응력}} = \frac{f_a}{f_{d+l}} = \frac{131.067}{79.408 + 38.099} = 1.115$	A
		하연	$SF(\text{안전율}) = \frac{\text{허용응력}}{\text{발생응력}} = \frac{f_a}{f_{d+l}} = \frac{190}{86.810 + 41.651} = 1.479$	A
	부모멘트부	상연	$SF(\text{안전율}) = \frac{\text{허용응력}}{\text{발생응력}} = \frac{f_a}{f_{d+l}} = \frac{190.000}{90.531 + 30.127} = 1.575$	A
		하연	$SF(\text{안전율}) = \frac{\text{허용응력}}{\text{발생응력}} = \frac{f_a}{f_{d+l}} = \frac{190}{94.438 + 36.459} = 1.452$	A
G2 (내측)	정모멘트부	상연	$SF(\text{안전율}) = \frac{\text{허용응력}}{\text{발생응력}} = \frac{f_a}{f_{d+l}} = \frac{131.067}{79.016 + 43.195} = 1.106$	A
		하연	$SF(\text{안전율}) = \frac{\text{허용응력}}{\text{발생응력}} = \frac{f_a}{f_{d+l}} = \frac{190}{86.382 + 43.195} = 1.466$	A
	부모멘트부	상연	$SF(\text{안전율}) = \frac{\text{허용응력}}{\text{발생응력}} = \frac{f_a}{f_{d+l}} = \frac{190}{76.832 + 30.756} = 1.766$	A
		하연	$SF(\text{안전율}) = \frac{\text{허용응력}}{\text{발생응력}} = \frac{f_a}{f_{d+l}} = \frac{190}{77.651 + 32.977} = 1.717$	A

② 바닥판

<표 5.13> 바닥판에 대한 안전성 평가

구분		바닥판	S.F(안전율)	안전성평가등급
바닥판 캔틸레버부	공칭강도 ØMn (kN · m)	122.08	1.150	A
	극한강도 Mu (kN · m)	106.16		
바닥판 중양부	공칭강도 ØMn (kN · m)	105.88	1.423	A
	극한강도 Mu (kN · m)	74.37		

2) 안전성평가 결론

범안대교 상부구조에 대한 구조검토 결과, 바닥판의 경우 최소안전율이 1.150, 거더에 대한 검토결과 1.106로 안전율이 1.0을 상회하는 것으로 평가되었으며, 내하율에 의한 기본내하력 평가 결과 전구간에서 DB-24 이상을 확보하고 있는 것으로 검토되었다.

9. 내진성능 평가

범안대교에 대한 내진성능 상세평가 결과 범물·안심 모두 교각부, 받침지지길이, 기초 및 지반액상화는 모두 내진성능을 확보하고 있는 것으로 검토되었으나, 받침부 평가시 본체 및 앵커볼트의 전반적인 내진성능을 만족하지 못하는 것으로 평가되어 내진성능 향상방안으로는 진단키설치, 탄성받침으로의 2개의 안을 제시하였다.

1) 범물방향

구 분		공급역량	소요역량	평가
교각부 평가(변위성능평가, m)				
P2	교축방향	2.026	1.016	O.K
	교축직각방향	2.170	1.000	O.K
P8	교축방향	2.236	1.000	O.K
	교축직각방향	2.490	1.000	O.K
P9	교축방향	2.190	1.112	O.K
	교축직각방향	2.436	1.000	O.K
교각부 평가(전단성능평가, kN)				
P2	교축방향	7,499	1,493	O.K
	교축직각방향	7,708	2,674	O.K
P8	교축방향	7,483	879	O.K
	교축직각방향	7,696	2,895	O.K
P9	교축방향	6,897	2,422	O.K
	교축직각방향	7,182	2,390	O.K

구 분			공급역량	소요역량	공급/소요	평가
받침부 평가(kN)						
A1	교축 직각 방향	받침본체	310	970	0.320	N.G
		앵커볼트-앵커강재파괴	1,081	970	1.114	O.K
		앵커볼트-콘크리트파괴	756	970	0.779	N.G
		앵커볼트-프라이아웃파괴	651	970	0.672	N.G
P2	교축 방향	받침본체	6,630	2,732	2.426	O.K
		앵커볼트-앵커강재파괴	11,066	911	12.150	O.K
		앵커볼트-콘크리트파괴	12,969	2,732	4.747	O.K
		앵커볼트-프라이아웃파괴	3,241	911	3.559	O.K
	교축 직각 방향	받침본체	4,130	3,901	1.059	O.K
		앵커볼트-앵커강재파괴	11,066	3,901	2.837	O.K
		앵커볼트-콘크리트파괴	2,148	3,901	0.551	N.G
		앵커볼트-프라이아웃파괴	3,241	3,901	0.831	N.G
P8	교축 직각 방향	받침본체	3,000	5,141	0.584	N.G
		앵커볼트-앵커강재파괴	4,766	2,570	1.854	O.K
		앵커볼트-콘크리트파괴	1,790	5,141	0.348	N.G
		앵커볼트-프라이아웃파괴	1,559	2,570	0.607	N.G
P9	교축 방향	받침본체	5,430	4,490	1.209	O.K
		앵커볼트-앵커강재파괴	11,066	1,497	7.393	O.K
		앵커볼트-콘크리트파괴	10,424	4,490	2.321	O.K
		앵커볼트-프라이아웃파괴	3,066	1,497	2.048	O.K
	교축 직각 방향	받침본체	3,410	3,764	0.906	N.G
		앵커볼트-앵커강재파괴	11,066	3,764	2.940	O.K
		앵커볼트-콘크리트파괴	2,112	3,764	0.561	N.G
		앵커볼트-프라이아웃파괴	3,066	3,764	0.815	N.G

구 분				공급역량	소요역량	공급/소요	평가		
기초부 평가									
P2	안전성 검토	전도	교축	2.800	1.910	1.466	O.K		
			교직	6.560	1.753	3.741	O.K		
		지지력	교축	5.812	2.000	2.906	O.K		
			교직	21.806	2.000	10.903	O.K		
		활동	교축	6.668	1.200	5.557	O.K		
			교직	3.724	1.200	3.103	O.K		
	단면 검토	휨	교축	47,199	28,928	1.632	O.K		
			교직	19,465	16,429	1.185	O.K		
		전단	교축	32,137	12,751	2.520	O.K		
			교직	13,717	7,324	1.873	O.K		
		P8	안전성 검토	전도	교축	2.800	1.082	2.587	O.K
					교축직각	5.320	2.013	2.643	O.K
지지력	교축			13.094	2.000	6.547	O.K		
	교축직각			17.714	2.000	8.857	O.K		
활동	교축			8.018	1.200	6.682	O.K		
	교축직각			2.434	1.200	2.028	O.K		
단면검 토	휨		교축	37,837	12,712	2.976	O.K		
			교축직각	19,465	12,219	1.593	O.K		
	전단		교축	26,063	5,501	4.737	O.K		
			교축직각	13,717	4,931	2.782	O.K		
	P9		안전성 검토	전도	교축	2.800	2.658	1.053	O.K
					교축직각	5.320	1.386	3.839	O.K
지지력		교축		13.094	2.000	1.719	O.K		
		교축직각		17.714	2.000	10.615	O.K		
활동		교축		8.018	1.200	2.887	O.K		
		교축직각		2.434	1.200	2.712	O.K		
단면검 토		휨	교축	37,837	36,481	1.037	O.K		
			교축직각	19,465	11,150	1.746	O.K		
		전단	교축	26,063	17,146	1.520	O.K		
			교축직각	13,717	5,121	2.679	O.K		
		받침지지길이 평가							
		A1		받침지지길이(mm)	1,300	382	3.403	O.K	

2) 안심방향

구 분		공급역량	소요역량	평가
교각부 평가(변위성능평가, m)				
P2	교축방향	2.018	1.046	O.K
	교축직각방향	2.147	1.000	O.K
P8	교축방향	2.167	1.000	O.K
	교축직각방향	2.387	1.000	O.K
P9	교축방향	2.112	1.193	O.K
	교축직각방향	2.334	1.000	O.K
교각부 평가(전단성능평가, kN)				
P2	교축방향	7,509	1,561	O.K
	교축직각방향	7,732	2,850	O.K
P8	교축방향	7,515	937	O.K
	교축직각방향	7,777	3,383	O.K
P9	교축방향	6,949	2,723	O.K
	교축직각방향	7,320	2,680	O.K

구 분			공급역량	소요역량	공급/소요	평가
받침부 평가(kN)						
A1	교축 직각 방향	받침본체	310	1,185	0.262	N.G
		앵커볼트-앵커강재파괴	1,081	1,185	0.912	N.G
		앵커볼트-콘크리트파괴	786	1,185	0.663	N.G
		앵커볼트-프라이아웃파괴	651	1,185	0.550	N.G
P2	교축 방향	받침본체	6,800	2,872	2.367	O.K
		앵커볼트-앵커강재파괴	11,066	957	11.559	O.K
		앵커볼트-콘크리트파괴	14,112	2,872	4.913	O.K
		앵커볼트-프라이아웃파괴	3,266	957	3.411	O.K
	교축 직각 방향	받침본체	4,000	4,182	0.956	N.G
		앵커볼트-앵커강재파괴	11,066	4,182	2.646	O.K
		앵커볼트-콘크리트파괴	2,138	4,182	0.511	N.G
		앵커볼트-프라이아웃파괴	3,266	4,182	0.781	N.G
P8	교축 직각 방향	받침본체	3,000	5,817	0.516	N.G
		앵커볼트-앵커강재파괴	4,766	2,909	1.639	O.K
		앵커볼트-콘크리트파괴	1,902	5,817	0.327	N.G
		앵커볼트-프라이아웃파괴	1,559	2,909	0.536	N.G
P9	교축 방향	받침본체	6,630	4,707	1.409	O.K
		앵커볼트-앵커강재파괴	11,066	1,569	7.054	O.K
		앵커볼트-콘크리트파괴	12,928	4,707	2.747	O.K
		앵커볼트-프라이아웃파괴	3,241	1,569	2.066	O.K
	교축 직각 방향	받침본체	4,130	4,278	0.965	N.G
		앵커볼트-앵커강재파괴	11,066	4,278	2.587	O.K
		앵커볼트-콘크리트파괴	2,137	4,278	0.500	N.G
		앵커볼트-프라이아웃파괴	3,241	4,278	0.758	N.G

구 분				공급역량	소요역량	공급/소요	평가
기초부 평가							
P2	안전성 검토	전도	교축	2.800	1.877	1.492	O.K
			교직	7.160	1.741	4.113	O.K
		지지력	교축	6.165	2.000	3.083	O.K
			교직	25.214	2.000	12.607	O.K
		활동	교축	6.732	1.200	5.610	O.K
			교직	3.688	1.200	3.073	O.K
	단면 검토	휨	교축	51,523	29,736	1.733	O.K
			교직	19,465	15,162	1.284	O.K
		전단	교축	35,077	13,095	2.679	O.K
			교직	13,717	8,050	1.704	O.K
P8	안전성 검토	수평변위	교축	2.800	0.959	2.919	O.K
			교축직각	6.560	1.927	3.404	O.K
		연직 압축지지력	교축	14.562	2.000	7.281	O.K
			교축직각	24.389	2.000	12.195	O.K
		연직 인발지지력	교축	9.062	1.200	7.552	O.K
			교축직각	2.510	1.200	2.092	O.K
	단면검 토	휨	교축	47,199	14,322	3.296	O.K
			교축직각	19,465	13,837	1.407	O.K
		전단	교축	32,137	6,175	5.204	O.K
			교축직각	13,717	5,861	2.340	O.K
P9	안전성 검토	수평변위	교축	2.800	2.229	1.256	O.K
			교축직각	6.560	1.233	5.319	O.K
		연직 압축지지력	교축	4.146	2.000	2.073	O.K
			교축직각	28.154	2.000	14.077	O.K
		연직 인발지지력	교축	4.089	1.200	3.408	O.K
			교축직각	3.591	1.200	2.993	O.K
	단면검 토	휨	교축	47,199	33,299	1.417	O.K
			교축직각	19,465	12,980	1.500	O.K
		전단	교축	32,137	14,929	2.153	O.K
			교축직각	13,717	6,313	2.173	O.K
받침지지길이 평가							
A1		받침지지길이(mm)		1,300	380	3.424	O.K

10. 종합평가 및 안전등급의 지정

1) 종합평가 결과

구조물명	상태평가 결과		안전성평가 결과		종합평가 결과
	환산결함도점수	기준	S·F	기준	
범안대교	0.154	B	1.106(거더) 1.150(바닥판)	A	B
종합평가	• 범안대교의 외관조사 및 내구성조사에 의한 상태평가 결과는 “B”로 평가됨 • 안전성평가 결과 양방향 최소 안전율 1.0이상으로 “A”로 평가됨 • 상태평가 및 안전성평가 결과를 통한 종합평가 결과 범안대교는 “B”로 평가됨				

2) 안전등급 지정

범안대교에 대한 상태평가 및 안전성평가 결과 시설물의 상태는 『보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태』인 안전등급 “B등급” 으로 평가되었다.

구조물명	안전등급
범안대교	B등급(양호)

11. 보수·보강 및 유지관리 방안

1) 부재별 보수·보강 일람표

① 범물방향

구 분		손 상 현 황	단 위	손상물량	개소	보수·보강방안	우선 순위
거더외부		도장긫힘	m ²	0.2	1	도장보수	2
		도장박리	m ²	3.5	1	도장보수	2
거더내부		도장부식	m ²	0.09	1	도장보수	2
		이물질퇴적	m ²	90.0	10	청소	3
바닥판하면		균열(0.3mm미만)	m	22.6	23	표면처리	2
		백태	m ²	3.54	3	표면처리	2
하부구조		균열(0.3mm미만)	m	28.30	21	표면처리	2
		망상균열	m ²	42.50	9	표면처리	2
		표면열화	m ²	20.00	1	주의관찰	-
		이물질퇴적(조류서식)	m ²	6.20	3	청소	3
		누수오염, 체수흔적	m ²	14.00	3	주의관찰	-
		긫힘, 파손	m	3.00	1	단면보수	2
		범면보호블록 침하	m ²	1.30	1	주의관찰	-
교량 받침	받침콘 크리트	균열(0.3mm미만)	m	1.0	2	표면처리	2
	본체	이동량 눈금자 파손	EA	1	1	재설치	3
신축 이음	후타재	균열(0.3mm미만)	m	51.0	120	표면처리	2
	본체	이물질퇴적	m	3.0	2	청소	3
교면포장		아스콘 균열	m	55.00	13	주의관찰	-
배수시설		배수구 막힘	EA	3	3	청소	3
		배수관 위치불량	EA	3	3	배수관 연장	2
		배수관 연결핀 탈락	EA	4	4	재설치	2
난간 및 연석		균열(0.3mm미만)	m	354.80	337	표면처리	3
		균열부백태	m	0.03	1	표면처리	3
		망상균열	m ²	73.2	8	표면처리	3
		긫힘	m ²	0.5	1	단면보수	2

② 안심방향

구 분		손 상 현 황	단 위	손상물량	개소	보수 · 보강방안	우선 순위
거터외부		도장긁힘	m ²	0.04	1	도장보수	2
		도장박리, 박락	m ²	16.66	12	도장보수	2
		볼트부식	EA	80	80	도장보수	2
거터내부		환풍구 도장미흡	EA	1	1	도장보수	3
		이물질퇴적	m ²	35.25	5	청소	2
가로보		부식 및 변형	m ²	0.02	1	주의관찰	-
바닥판하면		균열(0.3mm미만)	m	32.00	32	표면처리	2
		백태	m ²	1.34	23	표면처리	2
하부구조		균열(0.3mm미만)	m	19.00	13	표면처리	2
		망상균열	m ²	389.49	26	표면처리	2
		표면열화	m ²	17.75	4	주의관찰	-
		이물질퇴적(조류서식)	m ²	15.0	1	청소	3
		누수오염, 누수흔적	m ²	16.0	3	주의관찰	-
		파손, 철근노출	m ²	1.14	5	단면보수	2
		범면 침하, 밀림	m ²	2.09	3	주의관찰	-
교량 받침	무수축 물탈	균열(0.3mm미만)	m	0.4	2	표면처리	2
	받침 콘크리트	균열(0.3mm미만)	m	1.0	2	표면처리	2
	본체	실링재 탈락	EA	6	6	재설치	3
신축 이음	후타재	균열(0.3mm미만)	m	74.4	160	표면처리	2
		파손	m ²	0.02	2	단면보수	2
포장		아스콘 균열	m	305.0	26	주의관찰	-
		아스콘 파손	m ²	1.5	1	주의관찰	-
난간 및 연석		균열(0.3mm미만)	m	234.0	255	표면처리	3

2) 보수 · 보강 개략공사비

① 범물방향

구분		손상내용	보수방안	손상 물량	보수 물량	단위	단가 (천원)	개략 공사비 (천원)	우선 순위
거더외부		도장긫힘	도장보수	0.2	0.30	m ²	110	33	2
		도장박리	도장보수	3.5	5.25	m ²	110	578	2
거더내부		도장부식	도장보수	0.09	0.14	m ²	110	15	2
		이물질퇴적	청소	90.0	135.00	m ²	32	4,320	3
바닥판하면		균열(0.3mm미만)	표면처리	22.6	8.48	m	50	424	2
		백태	표면처리	3.54	5.31	m ²	50	266	2
하부구조		균열(0.3mm미만)	표면처리	28.30	10.61	m	50	531	2
		망상균열	표면처리	42.50	63.75	m ²	50	3,188	2
		표면열화	주의관찰	20.00	30.00	m ²	-	0	-
		이물질퇴적(조류서식)	청소	6.20	9.30	m ²	32	298	3
		누수오염, 체수흔적	주의관찰	14.00	21.00	m ²	-	0	-
		긫힘, 파손	단면보수	3.00	4.50	m	250	1,125	2
		범면보호블록 침하	주의관찰	1.30	-	m ²	-	0	-
교량 받침	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	표면처리	1.0	0.38	m	50	19	2
	본체	이동량 눈금자 파손	재설치	1	-	EA	-	0	-
신축 이음	후타재	균열(0.3mm미만)	표면처리	51.0	19.13	m	50	957	2
	본체	이물질퇴적	청소	3.0	4.50	m	32	144	3
교면포장		아스콘 균열	주의관찰	55.00	82.50	m	-	0	-
배수시설		배수구 막힘	청소	3	4.50	EA	60	270	3
		배수관 위치불량	배수관 연장	3	45	m	188	8,460	2
		배수관 연결핀 탈락	주의관찰	4	6.00	EA	-	0	-
난간 및 연석		균열(0.3mm미만)	표면처리	354.80	133.05	m	50	6,653	3
		균열부백태	표면처리	0.03	0.01	m	50	1	3
		망상균열	표면처리	73.2	109.80	m ²	50	5,490	3
		긫힘	단면보수	0.5	0.75	m ²	250	188	2
순공사비 합계(천원)							32,960		
※ 보수물량은 확실한 보수효과를 얻기 위하여 손상물량의 50%를 할증하였으며 균열(폭 0.3mm 미만)의 표면처리는 손상 길이에 폭(0.25m)을 곱하여 보수 물량을 산출함. ※ 배수관 위치불량은 교각하부까지의 길이를 보수물량으로 산출함.									

② 안심방향

구분	손상내용	보수방안	손상 물량	보수 물량	단위	단가 (천원)	개략 공사비 (천원)	우선 순위
거더외부	도장긁힘	도장보수	0.04	0.06	m ²	110	7	2
	도장바리, 박락	도장보수	16.66	6.25	m ²	110	688	2
	볼트부식	도장보수	80	8	m ²	110	880	2
거더내부	환풍구 도장미흡	도장보수	1	1	EA	110	110	3
	이물질퇴적	청소	35.25	52.88	m ²	32	1,692	2
가로보	부식 및 변형	주의관찰	0.02	0.03	m ²	-	0	-
바닥판하면	균열(0.3mm미만)	표면처리	32.00	48.00	m	50	2,400	2
	백태	표면처리	1.34	2.01	m ²	50	100	2
하부구조	균열(0.3mm미만)	표면처리	19.00	7.13	m	50	357	2
	망상균열	표면처리	389.49	584.24	m ²	50	29,212	2
	표면열화	주의관찰	17.75	26.63	m ²	-	0	-
	이물질퇴적(조류서식)	청소	15.0	22.50	m ²	32	720	3
	누수오염, 누수흔적	주의관찰	16.0	24.00	m ²	-	0	-
	파손, 철근노출	단면보수	1.14	1.71	m ²	250	428	2
	범면 침하, 밀림	주의관찰	2.09	3.14	m ²	-	0	-
교량 받침	무수축 물탈	균열(0.3mm미만)	0.4	0.15	m	50	8	2
	받침콘 크리트	균열(0.3mm미만)	1.0	0.38	m	50	19	2
	본체	실링재 탈락	6	2.25	EA	-	0	3
신축 이음	후타재	균열(0.3mm미만)	74.4	27.90	m	50	1,395	2
		파손	0.02	0.03	m ²	250	8	2
포장	아스콘 균열	주의관찰	305.0	457.50	m	-	0	-
	아스콘 파손	주의관찰	1.5	2.25	m ²	-	0	-
난간 및 연석	균열(0.3mm미만)	표면처리	234.0	351.00	m	50	17,550	3
순공사비 합계(천원)							55,574	
※ 보수물량은 확실한 보수효과를 얻기 위하여 손상물량의 50%를 할증하였으며 균열(폭 0.3mm 미만)의 표면처리는 손상 길이에 폭(0.25m)을 곱하여 보수 물량을 산출함. ※ 볼트 도장손상은 각 개소에 면적(0.1m ²)을 곱하여 보수물량을 산출함.								


③ 순위별 개략공사비

구 분	1순위	2순위	3순위	합 계
순공사비(천원)	-	53,040	35,494	88,534
제경비(순공사비×50%, 천원)	-	26,520	17,747	44,267
개략공사비(천원)	-	79,560	53,241	132,801
유지보수 개략공사비 총계(천원)			265,602	
※ 순공사비는 가시설, 접근장비, 교통통제 등 부대비용을 제외한 금액임.				


3) 유지관리 방안

구 분		점 검 내 용
강박스 거더	내부	· 우수유입, 바닥 물고임 및 부식 · 도장부식 및 현장이음부 볼트 손상 · 보강재 변형 발생 여부 · 출입구 방치
	외부	· 도장 손상 및 부식 · 플랜지 변형 및 처짐 · 복부판 부식 및 국부좌굴 · 2차부재(가로보, 세로보, 브라켓) 도장손상 및 부식
바닥판		· 하면 균열의 진전 여부, 백태 및 누수 동반 여부 · 하면 캔틸레버부 들뜸, 박락, 가로등 지주부 철근노출 등의 단면손상 진전여부
신축이음		· 신축이음부 누수 및 부식 정도 · 후타재 이격, 단차 진전으로 충격이나 진동음이 심한 정도 · 하절기 유간협착 유무, 유간 이물질 퇴적 여부 · 후타재 균열, 박리, 박락 진전 여부
받침장치		· 앵커볼트 손상여부 · 받침장치 부식 유무 · 무수축몰탈 및 받침콘크리트 균열, 재료분리 진전 여부
교대		· 균열의 진전 여부 · 철근노출, 들뜸 발생부위 확대 여부 · 교좌면 및 두부면의 물고임, 콘크리트 박리 발생 유무 · 뒷채움부 침하 및 교대 기울음 · 법면 배수로 균열, 파손 진전, 토사유실 유무
교각 및 기초		· 균열의 진전 여부 · 기초의 침하 여부
기타	교면 포장	· 아스콘 마모 진전, 표면 균열 여부 · 신축이음 경계 아스콘 손상, 접속부 아스콘 침하 진전 여부
	난간 연석	· 콘크리트 난간 균열 진전, 피복부족에 의한 들뜸, 박락 및 철근노출 진전 여부 · 줄눈부 실란트 열화, 외측 누수로 인한 주변부재 열화 유발여부
	배수 시설	· 배수구 막힘, 체수 등 · 배수관 누수 여부, 배수관 유출구 주변 콘크리트 부재 열화 발생 유무

4) 중점 유지관리 사항

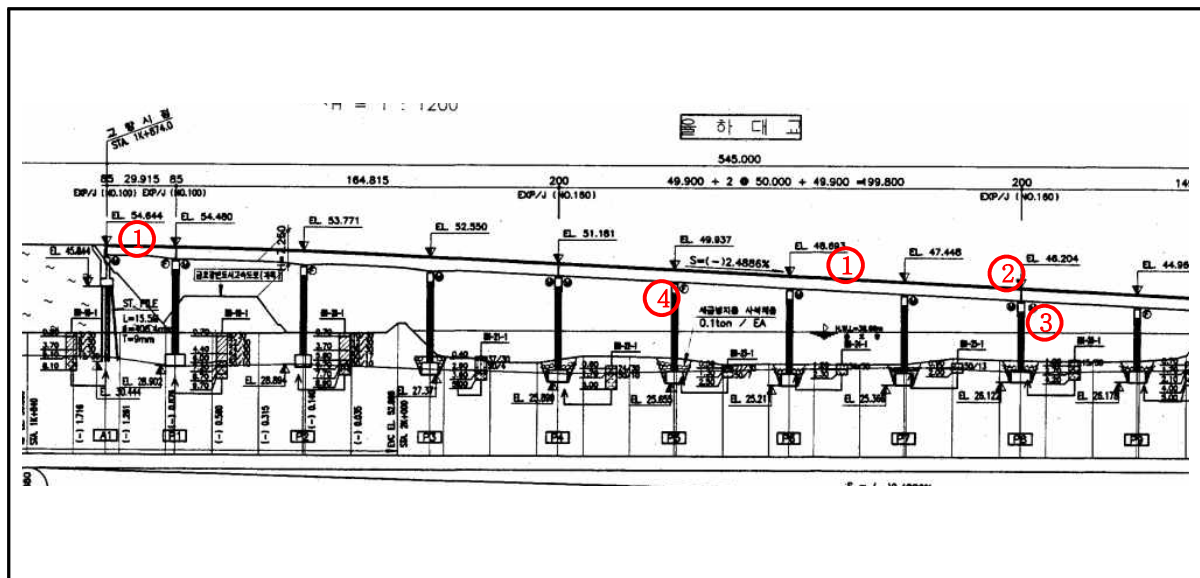

① 거더외부 도장박리

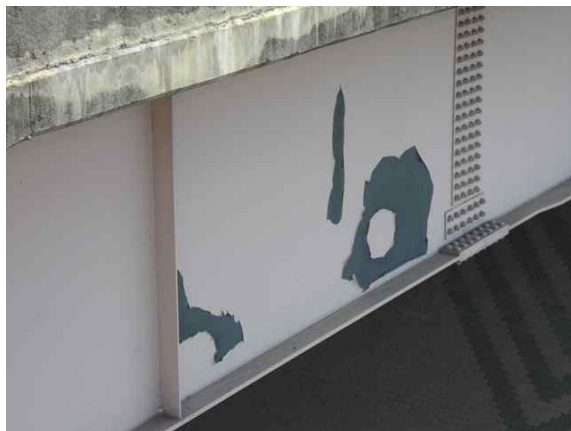

S1-G3 거더외부 도장박리(범물방향)



S7-G3 거더외부 도장박리(안심방향)

② 거더내·외부 이물질퇴적(조류서식)




S9-G1 거더내부 이물질퇴적(범물방향)



S8-G2 거더내부 이물질퇴적(안심방향)

③ 하부구조 균열

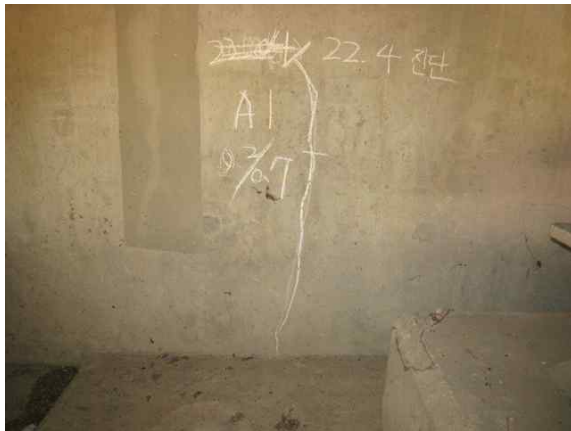


A1 홍벽 균열(폭 0.2mm)



P8 코핑부 균열(폭 0.2mm)

④ 배수관 위치불량

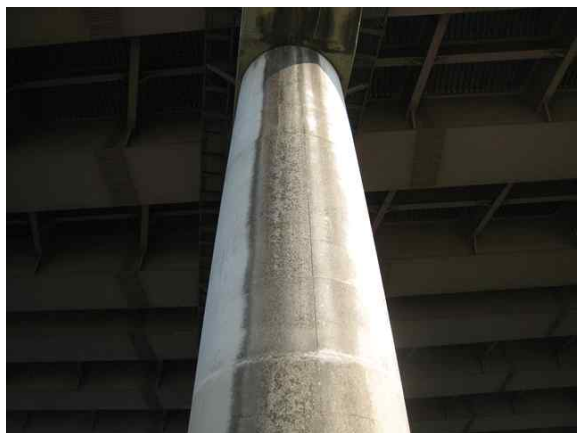

P5 배수관 위치불량-교각 누수오염의 원인(범물방향)

12. 종합결론

범안대교에 대한 준공후 3회차 정밀안전진단 결과, 안전등급 “B”로 평가되었다. 본 교량은 주부재 및 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능발휘에는 지장이 없으며 내구성 저하방지를 위하여 일부의 보수가 필요한 상태로 평가되었다.

외관조사, 내구성조사, 시설물의 상태평가 및 안전성평가, 내진성능 평가 등 본 과업의 결과를 요약·정리하면 다음과 같다.

1) 범안대교(범물방향)

① 현장조사, 시험 및 상태평가 결과

- 외관조사 결과, 교량의 안전성을 저해할 만한 바닥판 및 거더 등의 주요부재에 중대한 결함이 되는 손상은 없으며 경미한 표면손상이 발생된 것으로 조사되었다. 기 발생한 주요 손상으로는 각 부재의 전반적인 균열 및 거더 도장손상, 거더내부 및 교각코핑 이물질퇴적, 바닥판하면 백태, 하부구조 표면열화, 파손, 교면포장 아스콘 균열, 교량받침 균열, 배수구 막힘, 배수관 위치불량 등이 있으며 내구성 저하방지를 위한 보수 및 정비가 필요한 상태이다. 신축이음 및 교량받침은 신축거동에 대한 기능성과 주행차량 영향 등의 사용성에 문제가 없는 상태이다.
- 콘크리트 비파괴시험 결과, 콘크리트 부재의 강도는 양호한 것으로 측정되었으며 철근탐사 시험결과, 배근간격은 구간별 시공오차를 고려하면 대체로 설계값과 일치하는 양호한 상태로 나타났다. 피복두께는 대체로 설계값을 만족하고 있으나 일부 지점에서 실측피복이 작게 측정되어 시공이 다소 미흡했던 것으로 판단된다. 탄산화 시험결과, 일부 구간에서 b등급으로 향후 탄산화에 의한 부식발생 가능성이 있음으로 평가되었고, 염화물함유량 시험결과 철근부식 우려는 없는 것으로 검토되었다.
- 강재 비파괴시험 결과, 거더 내부의 맞대기 용접부는 내부결함이 없는 양호한 상태로 조사되었으며, 도막두께는 거더 내, 외부 모든 구간에서 기준을 만족한 것으로 확인되었다.
- 대상교량의 상태평가 결과, 환산결함도 점수가 0.152로 상태평가 등급은 ‘B’로 선정되었다.

② 구조 안전성평가 및 내진성능평가 결과

○ 구조해석을 통한 안전성평가 결과, 설계하중(DB-24)에 대한 바닥판 및 거더의 구조적인 안전율은 1.0 이상이며 기본내하력은 설계하중을 상회하고 있는바, 대상 교량의 안전성 평가 결과는 기준 'A'로 평가되었다.

○ 내진성능 상세평가 결과, 기둥, 지지길이는 내진성능을 확보하고 있으나, 교대 및 교각의 교량받침부 교축직각방향에서 내진성능이 부족한 것으로 나타났다. 내진성능 향상방안으로는 전단키, 탄성받침 교체 안을 제시하였고, 추후 유지관리 및 구조물의 상태, 여건 등을 종합적으로 판단하며 공법을 선정 후 공용 중에 불편 없이 보강설계를 진행하는 것이 적절할 것으로 판단된다.

2) 범안대교(안심방향)

① 현장조사, 시험 및 상태평가 결과

○ 외관조사 결과, 교량의 안전성을 저해할 만한 바닥판 및 거더 등의 주요부재에 중대한 결함이 되는 손상은 없으며 경미한 표면손상이 발생된 것으로 조사되었다. 기 발생한 주요 손상으로는 각 부재의 전반적인 균열 및 거더 도장손상, 거더내부 및 교각코핑 이물질퇴적, 바닥판하면 백태, 하부구조 표면열화, 파손, 교면포장 아스콘 균열, 파손 등이 있으며 내구성 저하방지를 위한 보수 및 정비가 필요한 상태이다. 신축이음 및 교량받침은 신축거동에 대한 기능성과 주행차량 영향 등의 사용성에 문제가 없는 상태이다.

○ 콘크리트 비파괴시험 결과, 콘크리트 부재의 강도는 양호한 것으로 측정되었으며 철근탐사 시험결과, 배근간격은 구간별 시공오차를 고려하면 대체로 설계값과 일치하는 양호한 상태로 나타났다. 피복두께는 대체로 설계값을 만족하고 있으나 일부 지점에서 실측피복이 작게 측정되어 시공이 다소 미흡했던 것으로 판단된다. 탄산화 시험결과, 일부 구간에서 b등급으로 향후 탄산화에 의한 부식발생 가능성이 있음으로 평가되었고, 염화물함유량 시험결과 철근부식 우려는 없는 것으로 검토되었다.

○ 강재 비파괴시험 결과, 거더 내부의 맞대기 용접부는 내부결함이 없는 양호한 상태로 조사되었으며, 도막두께는 거더 내, 외부 모든 구간에서 기준을 만족한 것으로 확인되었다.

○ 대상교량의 상태평가 결과, 환산결함도 점수가 0.157으로 상태평가 등급은 'B'로 산정되었다.

② 구조 안전성평가 및 내진성능평가 결과

- 구조해석을 통한 안전성평가 결과, 설계하중(DB-24)에 대한 바닥판 및 거더의 구조적인 안전율은 1.0 이상이며 기본내하력은 설계하중을 상회하고 있는바, 대상 교량의 안전성 평가 결과는 기준 ‘A’로 평가되었다.
- 내진성능 상세평가 결과, 기둥, 지지길이는 내진성능을 확보하고 있으나, 교대 및 교각의 교량받침부 교축직각방향에서 내진성능이 부족한 것으로 나타났다. 내진성능 향상방안으로는 전단키, 탄성받침 교체 안을 제시하였고, 추후 유지관리 및 구조물의 상태, 여건 등을 종합적으로 판단하며 공법을 선정 후 공용 중에 불편 없이 보강설계를 진행하는 것이 적절할 것으로 판단된다.

3) 정밀안전진단 실시결과의 종합결론

- 범안대교의 정밀안전진단 종합평가 결과, 상태평가 ‘B’, 안전성평가 ‘A’로 평가되어 종합안전등급은 “B등급(양호)”으로 지정되었다. 대상 교량은 안전성 및 사용성이 양호한 상태로 판단되며 외관조사에서 나타난 부분적인 손상에 대하여 보수를 실시하고, 중점유지관리사항에 대한 지속적인 점검을 통한 유지관리를 실시한다면 교량의 원활한 기능발휘와 더불어 건전한 상태를 유지하는데 문제가 없을 것으로 판단된다.

4) 시설물의 사용제한의 필요성 여부

- 내구성능의 현저한 저하 또는 구조적 안전성에 문제가 될 만한 사항은 발생되지 않은 상태로서 시설물의 사용제한은 필요치 않은 것으로 검토되었다.

5) 유지관리 시 특별한 관리가 요구되는 사항

- 거더 도장손상은 공용기간 경과, 우수유입, 보수미흡, 시공미흡 등에 의한 손상으로 내구성 확보 차원의 도장보수가 필요하며, 보수시 기존 도장 제거, 도료 품질관리 등을 통하여 재손상 발생을 방지하여야 한다. 하부구조의 균열, 파손은 내구성 확보 차원의 단면보수, 표면처리가 필요하다. 배수관 위치불량은 교량하부로의 누수오염 등 2차 손상발생을 유발하므로 길이연장 등의 조치가 필요하다.

목 차

서두
요약문

제1장 서 언	1
1.1 과업의 목적	3
1.2 시설물의 개요 및 이력사항	3
1.2.1 교량의 현황	3
1.2.2 이력사항	5
1.3 과업의 범위 및 내용	5
1.3.1 과업의 범위	5
1.3.2 과업의 내용	6
1.4 과업의 수행방법	7
1.4.1 과업수행 절차	7
1.5 사용장비 및 시험기기의 현황	8
1.6 과업수행 일정	9
1.7 교량 기호의 정의	10
 제2장 자료수집 및 분석	11
2.1 자료조사	13
2.2 설계도면 및 구조계산서 검토	14
2.2.1 주요 설계도면	14
2.2.2 구조계산서	34
2.3 기존 점검 및 진단자료 분석	45
2.3.1 기존 점검 이력	45
2.3.2 최근 정밀안전진단 분석	49
2.3.3 최근 정밀안전점검 분석	55
2.4 보수·보강 이력	59
2.5 시설물의 내진설계 여부 확인	60
2.5.1 내진설계 내용	60
2.5.2 내진성능평가 필요여부	63
2.6 자료분석 결과요약	63
 제3장 현장조사 및 시험	65
3.1 개요	67
3.2 하중조사	69
3.3 외관조사(범물방향)	70

3.3.1 상부구조	70
3.3.2 하부구조	80
3.3.3 교량받침	86
3.3.4 신축이음	99
3.3.5 기타시설	105
3.3.6 공중이 이용하는 부위	115
3.3.7 범물방향 외관조사 결과요약	116
3.4 외관조사(안심방향)	120
3.4.1 상부구조	120
3.4.2 하부구조	130
3.4.3 교량받침	136
3.4.4 신축이음	149
3.4.5 기타시설	155
3.4.6 공중이 이용하는 부위	164
3.4.7 안심방향 외관조사 결과요약	165
3.5 콘크리트 내구성 조사	170
3.5.1 개요	170
3.5.2 콘크리트 강도 조사	173
3.5.3 탄산화 시험	186
3.5.4 철근탐사 시험	191
3.5.5 염화물 함유량 시험	197
3.5.6 균열 깊이 측정	200
3.6 강재 내구성 조사	202
3.6.1 초음파 탐상 시험(UT)	202
3.6.2 도막두께 측정	209
3.7 내구성 조사 결과요약	212
3.7.1 금회 진단 내구성 조사 결과요약	212
3.7.2 기 진단 및 정밀안전점검 내구성 조사 결과와의 비교	214
제4장 시설물의 상태평가	217
4.1 개요	219
4.1.1 상태평가 항목 및 기준	219
4.1.2 상태평가등급 산정 절차	221
4.2 상태평가 결과	222
4.2.1 범물방향 상태평가	222
4.2.2 기 진단 및 정밀안전점검 결과와의 비교	230
4.2.3 안심방향 상태평가	231
4.2.4 기 진단 및 정밀안전점검 결과와의 비교	239
4.3 상태평가 결과 요약	240
4.3.1 상태평가 결과 요약	240

4.3.2 기 진단 및 정밀안전점검 결과와의 비교	240
제5장 시설물의 안전성평가	241
5.1 개요	243
5.2 구조해석 및 안전성검토	244
5.2.1 단면 특성	244
5.2.2 해석모델	246
5.2.3 하중산정	247
5.2.4 구조해석 결과	250
5.2.5 바닥판	255
5.3 안전성평가 등급 산정	257
5.3.1 안전성 평가 기준	257
5.3.2 안전성 평가등급 산정결과	258
5.4 내하력 평가	259
5.4.1 허용응력 설계법에 의한 내하력평가	259
5.4.2 강도 설계법에 의한 내하력평가	260
5.4.3 내하력산정 결과	261
5.4.4 안전성평가 검토결과	262
제6장 내진성능 평가	263
6.1 내진성능평가 기준	265
6.1.1 개요	265
6.1.2 내진성능평가 지침 분석	266
6.1.3 내진성능평가 절차	267
6.1.4 지진해석방법	269
6.1.5 지진력의 조합	269
6.1.6 콘크리트의 재료모델	271
6.1.7 철근재료모델	271
6.1.8 소성힌지부의 축방향 철근 겹이음 적용	272
6.1.9 지진구역 및 지진위험도	274
6.2 내진성능평가(범물방향)	276
6.2.1 교량제원	276
6.2.2 구조해석 모델	283
6.2.3 모멘트-곡률 해석	283
6.2.4 지진해석결과	287
6.2.5 교각 기둥부 내진성능평가	291
6.2.6 받침부 내진성능평가	294
6.2.7 기초부 내진성능평가	298
6.2.8 받침 지지길이 평가 결과	301
6.2.9 종합결론	301

6.3 내진성능평가(안심방향)	302
6.3.1 교량제원	302
6.3.2 구조해석 모델	309
6.3.3 모멘트-곡률 해석	309
6.3.4 지진해석결과	313
6.3.5 교각 기둥부 내진성능평가	317
6.3.6 받침부 내진성능평가	320
6.3.7 기초부 내진성능평가	324
6.3.8 받침 지지길이 평가 결과	327
6.3.9 종합결론	327
6.4 내진성능 보강방안	328
6.4.1 개요	328
6.4.2 내진보강방안 선정기준 및 절차	329
6.4.3 일시적인 보강방안	330
6.4.4 내진보강공법제안	336
6.4.5 내진보강 개략공사비	337
6.5 내진성능평가 결과요약	339
6.5.1 범물방향	339
6.5.2 안심방향	340
 제7장 종합평가 및 안전등급의 지정	 341
7.1 종합평가 산정절차	343
7.1.1 종합평가 결과 산정방법	343
7.2 종합평가 결과	344
7.3 안전등급 지정	345
7.3.1 안전등급기준	345
7.3.2 안전등급 지정	345
 제8장 보수·보강 및 유지관리방안	 347
8.1 보수·보강 방안	349
8.1.1 개요	349
8.1.2 우선순위 선정	350
8.1.3 보수·보강 일람표	351
8.1.4 보수공법	353
8.2 보수·보강 개략공사비	372
8.3 유지관리 방안	375
8.3.1 개요	375
8.3.2 유지관리를 위한 점검항목	378
8.3.3 부재별 점검요령	379

제9장 종합 결론	389
9.1 개요	391
9.2 종합결론	391
9.2.1 가천교(범물방향)	391
9.2.2 가천교(안심방향)	392
9.2.3 종합결론	393

부 록

1. 과업지시서
2. 외관조사망도
3. 측정, 시험 성과표
4. 상태평가 결과자료
5. 안전성평가 및 내진성능평가 자료
6. 시설물관리대장 사본
7. 현황조사 및 외관조사 사진첩
8. 사용장비 및 기기의 사진
9. 사전조사 자료
 - 과업수행계획서 및 사전검토보고서

표 목차

<표 1.1> 교량 현황	3
<표 1.2> 주요 이력사항	5
<표 1.3> 대상 교량 시설물의 정밀안전진단 범위	5
<표 1.4> 과업의 내용	6
<표 1.5> 사용장비 및 시험기기 일반사항	8
<표 1.6> 과업수행 일정	9
<표 1.7> 교량 기호의 정의	10
<표 2.1> 자료조사 목록	13
<표 2.2> 기존 정밀안전점검 분석	52
<표 2.3> 최근 정밀안전진단 분석	56
<표 2.4> 최근 정밀안전점검 분석	61
<표 2.5> 보수·보강 이력	64
<표 2.6> 자료분석 결과요약	68
<표 3.1> 부재별 조사항목	122
<표 3.2> 상행선 거더 외부 외관조사 결과	126
<표 3.3> 상행선 거더 내부 외관조사 결과	127
<표 3.4> 상행선 거더 외부 기 정밀점검 결과 비교	128
<표 3.5> 상행선 거더 내부 기 정밀점검 결과 비교	128
<표 3.6> 상행선 가로보 외관조사 결과	130
<표 3.7> 상행선 가로보 기 정밀점검 결과 비교	131
<표 3.8> 상행선 바닥판 외관조사 결과	133
<표 3.9> 상행선 바닥판 기 정밀점검 결과 비교	134
<표 3.10> 상행선 하부구조 외관조사 결과	138
<표 3.11> 상행선 하부구조 기 정밀점검 결과 비교	138
<표 3.12> 상행선 교량받침 외관조사 결과	146
<표 3.13> 상행선 교량받침 기 정밀점검 결과 비교	147
<표 3.14> 상행선 교량받침 연단거리 조사 결과	148
<표 3.15> 상행선 교량받침 이동량(설계기준 온도) 산정(1차조사)	152
<표 3.16> 상행선 교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과(1차조사)	153
<표 3.17> 상행선 교량받침 이동량(설계기준 온도) 산정(2차조사)	156
<표 3.18> 상행선 교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과(2차조사)	157
<표 3.19> 상행선 신축이음 외관조사 결과	159
<표 3.20> 상행선 신축이음 기 정밀점검 결과 비교	159
<표 3.21> 상행선 신축이음 유간 측정 결과(1차조사)	161
<표 3.22> 상행선 신축이음 신축이동량 산정(1차조사)	162
<표 3.23> 상행선 신축이음장치 가동여유량 검토결과(1차조사)	162

<표 3.24> 상행선 신축이음 유간 측정 결과(2차조사)	163
<표 3.25> 상행선 신축이음 신축이동량 산정(2차조사)	164
<표 3.26> 상행선 신축이음장치 가동여유량 검토결과(2차조사)	164
<표 3.27> 상행선 교면포장 외관조사 결과	165
<표 3.28> 상행선 교면포장 기 정밀점검 결과 비교	166
<표 3.29> 상행선 배수시설 외관조사 결과	167
<표 3.30> 상행선 배수시설 기 정밀점검 결과 비교	167
<표 3.31> 상행선 난간 및 연석 외관조사 결과	169
<표 3.32> 상행선 난간 및 연석 기 정밀점검 결과 비교	169
<표 3.33> 상행선 점검시설 외관조사 결과	171
<표 3.34> 상행선 점검시설 기 정밀점검 결과 비교	172
<표 3.35> 상행선 금회 진단 외관조사 결과요약	173
<표 3.36> 상행선 기 정밀점검 외관조사 결과 비교	178
<표 3.37> 하행선 거더 외부 외관조사 결과	181
<표 3.38> 하행선 거더 내부 외관조사 결과	182
<표 3.39> 하행선 거더 외부 기 정밀점검 결과 비교	183
<표 3.40> 하행선 거더 내부 기 정밀점검 결과 비교	183
<표 3.41> 하행선 가로보 외관조사 결과	185
<표 3.42> 하행선 가로보 기 정밀점검 결과 비교	186
<표 3.43> 하행선 바닥판 외관조사 결과	188
<표 3.44> 하행선 바닥판 기 정밀점검 결과 비교	189
<표 3.45> 하행선 하부구조 외관조사 결과	192
<표 3.46> 하행선 하부구조 기 정밀점검 결과 비교	193
<표 3.47> 하행선 교량받침 외관조사 결과	197
<표 3.48> 하행선 교량받침 기 정밀점검 결과 비교	198
<표 3.49> 하행선 교량받침 연단거리 조사 결과	199
<표 3.50> 하행선 교량받침 이동량(설계기준 온도) 산정(1차조사)	203
<표 3.51> 하행선 교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과(1차조사)	204
<표 3.52> 하행선 교량받침 이동량(설계기준 온도) 산정(2차조사)	207
<표 3.53> 하행선 교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과(2차조사)	208
<표 3.54> 하행선 신축이음 외관조사 결과	210
<표 3.55> 하행선 신축이음 기 정밀점검 결과 비교	210
<표 3.56> 하행선 신축이음 유간 측정 결과(1차조사)	212
<표 3.57> 하행선 신축이음 신축이동량 산정(1차조사)	213
<표 3.58> 하행선 신축이음장치 가동여유량 검토결과(1차조사)	213
<표 3.59> 하행선 신축이음 유간 측정 결과(2차조사)	214
<표 3.60> 하행선 신축이음 신축이동량 산정(2차조사)	215
<표 3.61> 하행선 신축이음장치 가동여유량 검토결과(2차조사)	215
<표 3.62> 하행선 교면포장 외관조사 결과	218
<표 3.63> 하행선 교면포장 기 정밀점검 결과 비교	218

<표 3.64> 하행선 배수시설 외관조사 결과	220
<표 3.65> 하행선 배수시설 기 정밀점검 결과 비교	220
<표 3.66> 하행선 난간 및 연석 외관조사 결과	222
<표 3.67> 하행선 난간 및 연석 기 정밀점검 결과 비교	222
<표 3.68> 하행선 부속시설 외관조사 결과	224
<표 3.69> 하행선 부속시설 기 정밀점검 결과 비교	225
<표 3.70> 하행선 점검시설 외관조사 결과	227
<표 3.71> 하행선 점검시설 기 정밀점검 결과 비교	228
<표 3.72> 하행선 금회 진단 외관조사 결과요약	229
<표 3.73> 하행선 기 정밀점검 외관조사 결과 비교	234
<표 3.74> 부재별 내구성 조사 부위 총괄표	235
<표 3.75> 타격방향에 대한 보정값	239
<표 3.76> 재령계수 α 값	240
<표 3.77> 압축강도의 보정계수	243
<표 3.78> 비파괴 시험에 의한 콘크리트 강도(상행선 상부구조)	245
<표 3.79> 비파괴 시험에 의한 콘크리트 강도(상행선 하부구조)	245
<표 3.80> 비파괴 시험에 의한 콘크리트 강도(하행선 상부구조)	246
<표 3.81> 비파괴 시험에 의한 콘크리트 강도(하행선 하부구조)	246
<표 3.82> 보정 코어강도	247
<표 3.83> 보정계수의 결정	247
<표 3.84> 추정 비파괴 강도(상행선)	248
<표 3.85> 추정 비파괴 강도(하행선)	249
<표 3.86> 콘크리트 강도조사 결과	251
<표 3.87> 기 진단 및 정밀안전점검 콘크리트 강도조사 결과 비교	251
<표 3.88> 탄산화 상태평가 기준	254
<표 3.89> 탄산화 깊이 측정 결과(상행선)	254
<표 3.90> 탄산화 깊이 측정 결과(하행선)	255
<표 3.91> 기 진단 및 정밀안전점검 탄산화 깊이 결과 비교	256
<표 3.92> 철근탐사 시험 결과	258
<표 3.93> 기 진단 철근탐사 시험 결과 비교	262
<표 3.94> 염화물 상태평가 기준	264
<표 3.95> 염화물 함유량 시험 결과	265
<표 3.96> 기 진단 염화물 함유량 시험 결과 비교	266
<표 3.97> 결함의 등급 분류	269
<표 3.98> 용접부 결함의 합·부 판정기준	270
<표 3.99> 용접부에 발생하는 대표적인 결함	270
<표 3.100> 맞대기 용접부 경간별 결함 내역(UT)	271
<표 3.101> 강교 내·외부 도장계열 실시설계	275
<표 3.102> 도막두께 측정 결과	276
<표 3.103> 금회 진단 내구성 조사 결과요약(상행선)	278

<표 3.104> 금회 진단 내구성 조사 결과요약(하행선)	279
<표 3.105> 기 진단 및 정밀안전점검 내구성 조사 결과 비교(상행선)	280
<표 3.106> 기 진단 및 정밀안전점검 내구성 조사 결과 비교(하행선)	281
<표 4.1> 부재별 상태평가 적용 범위	285
<표 4.2> 구조형식에 따른 일반교량의 부재별 가중치	286
<표 4.3> 결함도 점수 범위에 따른 기준	287
<표 4.4> 콘크리트 바닥판 상태평가 결과(상행선)	288
<표 4.5> 거더 상태평가 결과(상행선)	289
<표 4.6> 가로보 상태평가 결과(상행선)	290
<표 4.7> 콘크리트 교대 및 교각 상태평가 결과(상행선)	290
<표 4.8> 기초 상태평가 결과(상행선)	291
<표 4.9> 교량받침 상태평가 결과(상행선)	292
<표 4.10> 신축이음 상태평가 결과(상행선)	292
<표 4.11> 교면포장 상태평가 결과(상행선)	293
<표 4.12> 배수시설 상태평가 결과(상행선)	293
<표 4.13> 난간 및 연석 상태평가 결과(상행선)	294
<표 4.14> 탄산화 상태평가 결과(상행선)	295
<표 4.15> 염화물 상태평가 결과(상행선)	295
<표 4.16> 상행선 상태평가 결과(상행선)	296
<표 4.17> 기 진단 및 정밀안전점검 상태평가 결함도 점수 비교(상행선)	297
<표 4.18> 콘크리트 바닥판 상태평가 결과(하행선)	298
<표 4.19> 거더 상태평가 결과(하행선)	299
<표 4.20> 가로보 상태평가 결과(하행선)	300
<표 4.21> 콘크리트 교대 및 교각 상태평가 결과(하행선)	300
<표 4.22> 기초 상태평가 결과(하행선)	301
<표 4.23> 교량받침 상태평가 결과(하행선)	302
<표 4.24> 신축이음 상태평가 결과(하행선)	302
<표 4.25> 교면포장 상태평가 결과(하행선)	303
<표 4.26> 배수시설 상태평가 결과(하행선)	304
<표 4.27> 난간 및 연석 상태평가 결과(하행선)	304
<표 4.28> 탄산화 상태평가 결과(하행선)	305
<표 4.29> 염화물 상태평가 결과(하행선)	305
<표 4.30> 하행선 상태평가 결과(하행선)	306
<표 4.31> 기 진단 및 정밀안전점검 상태평가 결함도 점수 비교(하행선)	307
<표 4.32> 상태평가 결과 요약	308
<표 5.1> 시험경간 선정 및 선정 사유	311
<표 5.2> 시험차량의 중량	312
<표 5.3> 게이지의 종류 및 기호	313
<표 5.4> 정적 재하시험 결과 - 처짐(상행선)	321
<표 5.5> 정적 재하시험 결과 - 변형률(상행선)	321

<표 5.6> 정적 재하시험 결과 - 처짐(하행선)	323
<표 5.7> 정적 재하시험 결과 - 변형률(하행선)	323
<표 5.8> 중립축 분석 결과(상행선)	327
<표 5.9> 중립축 분석 결과(하행선)	328
<표 5.10> 동적재하시험 차량 주행 방법 (상행선)	330
<표 5.11> 동적재하시험 차량 주행 방법 (하행선)	330
<표 5.12> 동적재하시험 충격계수(상행선, 변위)	331
<표 5.13> 동적재하시험 충격계수(하행선, 변위)	331
<표 5.14> 동적재하시험에 의한 고유진동수 측정결과	333
<표 5.15> 재하시험 결과 요약(상행선)	334
<표 5.16> 재하시험 결과 요약(하행선)	335
<표 5.17> 기 정밀안전진단 결과와의 비교(상행선)	336
<표 5.18> 기 정밀안전진단 결과와의 비교(하행선)	337
<표 6.1> 바닥판 캔틸레버부 하중산정(상행선)	345
<표 6.2> 바닥판 중간부 작용하중 산정(상행선)	348
<표 6.3> 바닥판 구조검토 결과(상행선)	350
<표 6.4> 강재 합성전 고정하중 산정(상행선)	351
<표 6.5> 거더 합성후 작용하중 산정(상행선)	352
<표 6.6> 상부플랜지 유효폭(상행선)	354
<표 6.7> 하부플랜지 유효폭(상행선)	354
<표 6.8> 바닥판 유효폭(상행선)	354
<표 6.9> 단면 상수 산정결과(외측경간 중앙부)(상행선)	355
<표 6.10> 단면 상수 산정결과(내측지점부)(상행선)	356
<표 6.11> 단면 상수 산정결과(내측경간 중앙부)(상행선)	357
<표 6.12> 단면 부재력 집계(상행선)	359
<표 6.13> 외측경간 중앙부 합성응력검토(상행선)	362
<표 6.14> 내측지점 합성응력검토(상행선)	363
<표 6.15> 내측경간 중앙부 합성응력검토(상행선)	363
<표 6.16> 부반력 검토(상행선)	365
<표 6.17> 거더의 기본 내하율 산정(상행선)	367
<표 6.18> Load Case별 처짐(mm)(상행선)	368
<표 6.19> Load Case별 Moment(kN · m)(상행선)	368
<표 6.20> 처짐에 의한 응답비(상행선)	369
<표 6.21> 변형율에 의한 응답비(외측경간, S1)(상행선)	369
<표 6.22> 변형율에 의한 응답비(지점부, P1)(상행선)	370
<표 6.23> 변형율에 의한 응답비(내측경간, S2)(상행선)	370
<표 6.24> 응답보정계수(Ks)의 산정(상행선)	370
<표 6.25> 거더의 공용내하력(Pn) 산정(상행선)	371
<표 6.26> 바닥판의 내하력평가(상행선)	371
<표 6.27> 안전성평가 기준	372

<표 6.28> 거더의 안전성검토(상행선)	373
<표 6.29> 바닥판의 안전성검토(상행선)	373
<표 6.30> 안전성평가 결과(상행선)	373
<표 6.31> 기 진단 안전성 및 내하력평가 결과 비교(상행선)	374
<표 6.32> 바닥판 캔틸레버부 하중산정(하행선)	377
<표 6.33> 바닥판 중간부 작용하중 산정(하행선)	380
<표 6.34> 바닥판 구조검토 결과(하행선)	382
<표 6.35> 강재 합성전 고정하중 산정(하행선)	383
<표 6.36> 거더 합성후 작용하중 산정(하행선)	384
<표 6.37> 상부플랜지 유효폭(하행선)	386
<표 6.38> 하부플랜지 유효폭(하행선)	386
<표 6.39> 바닥판 유효폭(하행선)	386
<표 6.40> 단면 상수 산정결과(외측경간 중앙부)(하행선)	387
<표 6.41> 단면 상수 산정결과(내측지점부)(하행선)	388
<표 6.42> 단면 상수 산정결과(내측경간 중앙부)(하행선)	389
<표 6.43> 단면 부재력 집계(하행선)	391
<표 6.44> 외측경간 중앙부 합성응력검토(하행선)	394
<표 6.45> 내측지점 합성응력검토(하행선)	395
<표 6.46> 내측경간 중앙부 합성응력검토(하행선)	395
<표 6.47> 부반력 검토(하행선)	397
<표 6.48> 거더의 기본 내하율 산정(하행선)	399
<표 6.49> Load Case별 처짐(mm)(하행선)	400
<표 6.50> Load Case별 Moment(kN · m)(하행선)	400
<표 6.51> 처짐에 의한 응답비(하행선)	401
<표 6.52> 변형율에 의한 응답비(외측경간, S1)(하행선)	401
<표 6.53> 변형율에 의한 응답비(지점부, P1)(하행선)	402
<표 6.54> 변형율에 의한 응답비(내측경간, S2)(하행선)	402
<표 6.55> 응답보정계수(Ks)의 산정(하행선)	402
<표 6.56> 거더의 공용내하력(Pn) 산정(하행선)	403
<표 6.57> 바닥판의 내하력평가(하행선)	403
<표 6.58> 안전성평가 기준	404
<표 6.59> 거더의 안전성검토(하행선)	405
<표 6.60> 바닥판의 안전성검토(하행선)	405
<표 6.61> 안전성평가 결과(하행선)	405
<표 6.62> 기 진단 안전성 및 내하력평가 결과 비교(하행선)	406
<표 6.63> 하중조합 및 하중계수(상행선)	410
<표 6.64> 내민보 검토결과표(상행선)	414
<표 6.65> 일반보 검토결과표(상행선)	414
<표 6.66> 기둥부 산출단면력(상행선)	415
<표 6.67> 기둥검토 부재력(상행선)	415

<표 6.68> 기둥 검토(기둥 하단)(상행선)	416
<표 6.69> 수평방향 검토결과표(상행선)	418
<표 6.70> 근입깊이 방향 검토결과표(상행선)	419
<표 6.71> 상부슬래브 검토결과표(상행선)	419
<표 6.72> 하중조합 및 하중계수(하행선)	423
<표 6.73> 내민보 검토결과표(하행선)	427
<표 6.74> 일반보 검토결과표(하행선)	427
<표 6.75> 기둥부 산출단면력(하행선)	428
<표 6.76> 기둥검토 부재력(하행선)	428
<표 6.77> 기둥 검토(기둥 하단)(하행선)	429
<표 6.78> 수평방향 검토결과표(하행선)	431
<표 6.79> 근입깊이 방향 검토결과표(하행선)	432
<표 6.80> 상부슬래브 검토결과표(하행선)	432
<표 6.81> 상부구조 안전성평가 결과표	433
<표 6.82> 하부구조 안전성평가 결과표	433
<표 7.1> 구조물별 내진등급	437
<표 7.2> 최소 내진성능목표(KDS 17 10 00 : 2018)	437
<표 7.3> 지진구역 구분(KDS 17 10 00 : 2018)	438
<표 7.4> 지진구역계수(재현주기 500년에 해당)(KDS 17 10 00 : 2018)	438
<표 7.5> 위험도계수(KDS 17 10 00 : 2018)	438
<표 7.6> 지진구역 I 에서의 내진성능 평가기준지진 가속도계수 (A)	439
<표 7.7> 지반증폭계수	440
<표 7.8> 지반의 분류	440
<표 7.9> 사용 프로그램 및 해석모델	457
<표 7.10> 받침부 반력(상행선)	461
<표 7.11> 하부 축력(상행선)	461
<표 7.12> 액상화 평가 생략 가능조건(구조물기초설계기준 해설, 국토교통부, 2018) ...	478
<표 7.13> 액상화평가 대상구간 시추주상도 분석결과(상행선)	482
<표 7.14> 액상화 평가 생략기준에 의한 검토결과(상행선)	482
<표 7.15> 사용 프로그램 및 해석모델	484
<표 7.16> 받침부 반력(하행선)	488
<표 7.17> 하부 축력(하행선)	488
<표 7.18> 액상화 평가 생략 가능조건(구조물기초설계기준 해설, 국토교통부, 2018) ...	505
<표 7.19> 액상화평가 대상구간 시추주상도 분석결과(하행선)	509
<표 7.20> 액상화 평가 생략기준에 의한 검토결과(하행선)	509
<표 7.133> 내진성능 상세평가 결과요약(상행선)	510
<표 7.134> 내진성능 상세평가 결과요약(하행선)	512
<표 8.1> 종합평가 결과	520
<표 8.2> 시설물의 안전등급 기준	521
<표 8.3> 시설물의 안전등급 지정	521

<표 9.1> 시설물의 보수·보강방안 수립에 따른 검토사항	525
<표 9.2> 보수·보강 우선순위 결정 기준	526
<표 9.3> 부재별 보수·보강일람표(상행선)	527
<표 9.4> 부재별 보수·보강일람표(하행선)	529
<표 9.5> 수지주입공법의 종류	533
<표 9.6> 균열폭에 알맞은 수지의 점도	533
<표 9.7> 균열폭에 따른 주입파이프/패커의 간격	533
<표 9.8> 에폭시계 수지의 규격	534
<표 9.9> 주입공법 공법비교안	535
<표 9.10> 일반적인 부식 환경 도막두께	538
<표 9.11> 가혹한 부식 환경 도막두께	539
<표 9.12> 부분 채도장시 도막두께	539
<표 9.13> 도장 전·후 검사항목	540
<표 9.14> 강제도장 공법 비교	541
<표 9.15> 보수·보강 개략공사비(상행선)	550
<표 9.16> 보수·보강 개략공사비(하행선)	552
<표 9.17> 각 구조부재별 점검사항	558

그림 목차

<그림 1.1> 종 · 평면도(1) (상행선)	4
<그림 1.2> 정밀안전진단 흐름도	7
<그림 2.1> 종 · 평면도	14
<그림 2.2> 슬래브 일반도(1)	15
<그림 2.3> 슬래브 일반도(2)	16
<그림 2.4> 슬래브 일반도(3)	17
<그림 2.5> 슬래브 배근도(1)	18
<그림 2.6> 슬래브 배근도(2)	19
<그림 2.7> 슬래브 배근도(3)	20
<그림 2.8> 강상형 일반도(1)	21
<그림 2.9> 강상형 일반도(2)	22
<그림 2.10> 강상형 상세도(1)	23
<그림 2.11> 강상형 상세도(2)	24
<그림 2.12> 강상형 CROSS BEAM 상세도	25
<그림 2.13> 시점부 교대 일반도	26
<그림 2.14> 시점부 교대 배근도	27
<그림 2.15> 종점부 교대 일반도	28
<그림 2.16> 종점부 교대 배근도	29
<그림 2.17> 교각 일반도(1)	30
<그림 2.18> 교각 일반도(2)	31
<그림 2.19> 교각 구조도(1)	32
<그림 2.20> 교각 구조도(2)	33
<그림 2.21> 교량받침 배치 평면도	34
<그림 2.22> 교량받침 상세도	35
<그림 2.23> 신축이음장치 상세도	36
<그림 2.24> 방호벽 및 중앙분리대 상세도	37
<그림 2.25> 점검시설 평면도	38
<그림 2.26> 배수시설 상세도	39
<그림 3.1> 합천대교 측면 전경	121
<그림 3.2> 고소작업차, 교량점검차, 고무보트 등을 이용한 외관조사	122
<그림 3.3> 콘크리트 내구성 조사 위치도(상행선)	236
<그림 3.4> 콘크리트 내구성 조사 위치도(하행선)	237
<그림 3.5> 반발경도법에 의한 압축강도 추정도	239
<그림 3.6> 초음파 속도법에 의한 압축강도 추정도	241
<그림 3.7> 콘크리트 강도조사	244
<그림 3.8> 콘크리트 강도조사 결과 (상부구조 상행선)	250

<그림 3.9> 콘크리트 강도조사 결과 (하부구조 상행선)	250
<그림 3.10> 콘크리트 강도조사 결과 (상부구조 하행선)	250
<그림 3.11> 콘크리트 강도조사 결과 (하부구조 하행선)	250
<그림 3.12> 드릴에 의한 탄산화 깊이 측정	253
<그림 3.13> 탄산화 깊이 측정 결과 (상행선)	255
<그림 3.14> 탄산화 깊이 측정 결과 (하행선)	255
<그림 3.15> 전자파 레이더법에 의한 철근탐사장비의 장치 구성도	257
<그림 3.16> 철근탐사 시험	258
<그림 3.17> 염화물 시료 채취	264
<그림 3.18> 초음파 탐상 시험 원리	268
<그림 3.19> 초음파 탐상(사각법) 시험 개요도	269
<그림 3.20> 초음파 탐상(사각법) 시험	271
<그림 3.21> 도막두께 측정	275
<그림 4.1> 기 진단 및 정밀안전점검 결과와의 부재별 상태평가 결과 비교(상행선) ...	297
<그림 4.2> 기 진단 및 정밀안전점검 결과와의 부재별 상태평가 결과 비교(하행선) ...	307
<그림 5.1> 시험경간의 위치	312
<그림 5.2> 시험차량의 제원	312
<그림 5.3> 게이지 부착위치	313
<그림 5.4> 게이지 부착위치(하행선)	314
<그림 5.5> 재하시험 현황	315
<그림 5.6> 정적재하시험 재하위치(상행선)	316
<그림 5.7> 교축직각방향 재하위치(LC1~LC3, 상행선)	316
<그림 5.8> 교축직각방향 재하위치(LC4~LC6, 상행선)	317
<그림 5.9> 교축직각방향 재하위치(LC7~LC9, 상행선)	318
<그림 5.10> 정적재하시험 재하위치(하행선)	318
<그림 5.11> 교축직각방향 재하위치(LC1~LC3, 하행선)	319
<그림 5.12> 교축직각방향 재하위치(LC4~LC6, 하행선)	319
<그림 5.13> 교축직각방향 재하위치(LC7~LC9, 하행선)	320
<그림 5.14> 횡분배 분석 그래프(LC1~LC3, 상행선)	325
<그림 5.15> 횡분배 분석 그래프(LC4~LC6, 상행선)	325
<그림 5.16> 횡분배 분석 그래프(LC7~LC9, 상행선)	325
<그림 5.17> 횡분배 분석 그래프(LC1~LC3, 하행선)	326
<그림 5.18> 횡분배 분석 그래프(LC4~LC6, 하행선)	326
<그림 5.19> 횡분배 분석 그래프(LC7~LC9, 하행선)	326
<그림 5.20> 동적재하시험 주행방향(상행선)	329
<그림 5.21> 동적재하시험 주행방향(하행선)	329
<그림 5.22> 상행선 동적재하시험 처짐 (60km/h, DT4)	332
<그림 5.23> 하행선 동적재하시험 처짐 (60km/h, DT1)	332
<그림 5.24> 동적재하시험 고유진동수 (상행선, 60 km/h, ACC1)	333
<그림 5.25> 동적재하시험 고유진동수 (하행선, 60 km/h, ACC1)	333

<그림 6.1> 종단면도	342
<그림 6.2> 횡단면도	342
<그림 6.3> 바닥판의 철근 배치도(상행선)	344
<그림 6.4> 슬래브 자중 재하도(상행선)	351
<그림 6.5> 교면포장 및 난간 하중재하도(상행선)	352
<그림 6.6> 활하중 재하도(상행선)	353
<그림 6.7> 단면 Type별 프로그램 입력(상행선)	358
<그림 6.8> 단면 요약도(상행선)	358
<그림 6.9> Steel Box Girder 모델링(상행선)	359
<그림 6.10> 고정하중 모멘트도(상행선)	360
<그림 6.11> 활하중 모멘트도 및 합성진 고정하중 전단력도(상행선)	360
<그림 6.12> 합성후 고정하중 전단력도 및 활하중 전단력도(상행선)	360
<그림 6.13> 고정하중 및 활하중 비틀림모멘트도(상행선)	360
<그림 6.14> 내측, 외측경간 처짐검토(상행선)	364
<그림 6.15> Load Case별 처짐(mm) 산정 결과(상행선)	368
<그림 6.16> 바닥판의 철근 배치도(하행선)	376
<그림 6.17> 슬래브 자중 재하도(하행선)	383
<그림 6.18> 교면포장 및 난간 하중재하도(하행선)	384
<그림 6.19> 활하중 재하도(하행선)	385
<그림 6.20> 단면 Type별 프로그램 입력(하행선)	390
<그림 6.21> 단면 요약도(하행선)	390
<그림 6.22> Steel Box Girder 모델링(하행선)	391
<그림 6.23> 고정하중 모멘트도(하행선)	392
<그림 6.24> 활하중 모멘트도 및 합성진 고정하중 전단력도(하행선)	392
<그림 6.25> 합성후 고정하중 전단력도 및 활하중 전단력도(하행선)	392
<그림 6.26> 고정하중 및 활하중 비틀림모멘트도(하행선)	392
<그림 6.27> 내측, 외측경간 처짐검토(하행선)	396
<그림 6.28> Load Case별 처짐(mm) 산정 결과(하행선)	400
<그림 6.29> 하부구조 일반도(상행선 P3)	407
<그림 6.30> 하부구조 철근배근도(상행선 P3)	408
<그림 6.31> 해석모델링(상행선)	411
<그림 6.32> 상행선 P3 축력도(CASE1)	411
<그림 6.33> 상행선 P3 휨모멘트도(CASE1)	411
<그림 6.34> 교각기둥 P-M 상관도(상행선)	416
<그림 6.35> 케이슨 기초 P-M 상관도(상행선)	419
<그림 6.36> 하부구조 일반도(하행선 P3)	420
<그림 6.37> 하부구조 철근배근도(하행선 P3)	421
<그림 6.38> 해석모델링(하행선)	424
<그림 6.39> 하행선 P3 축력도(CASE1)	424
<그림 6.40> 하행선 P3 휨모멘트도(CASE1)	424

<그림 6.41> 교각기둥 P-M 상관도(하행선)	429
<그림 6.42> 케이슨 기초 P-M 상관도(하행선)	432
<그림 7.1> 가속도표준설계응답스펙트럼(암반지반)	439
<그림 7.2> 가속도표준설계응답스펙트럼(토사지반)	439
<그림 7.3> 내진성능 평가절차	442
<그림 7.4> 구조해석 모델링(상행선)	458
<그림 7.5> 모드형상(상행선)	465
<그림 7.6> 모멘트-곡률 관계 곡선	466
<그림 7.7> 우물통 기초의 제원(상행선)	475
<그림 7.8> 액상화 평가 흐름도	477
<그림 7.9> 액상화 평가구간 시추주상도	479
<그림 7.10> 구조해석 모델링(하행선)	485
<그림 7.11> 모드형상(하행선)	492
<그림 7.12> 모멘트-곡률 관계 곡선	493
<그림 7.13> 우물통 기초의 제원(하행선)	502
<그림 7.14> 액상화 평가 흐름도	504
<그림 7.15> 액상화 평가구간 시추주상도	506
<그림 8.1> 종합평가 결과 산정절차	519
<그림 8.1> 표면처리공법 개요도	531
<그림 8.2> 표면처리공법 시공 흐름도	532
<그림 8.3> 균열 보수공법 개요도	534
<그림 8.4> 단면보수공법 개요도	536
<그림 8.5> 단면보수공법 시공 흐름도	537
<그림 8.6> 아스팔트 팻칭공법 시공 개요도	543
<그림 8.7> 아스팔트 균열보수공법 시공 흐름도	544
<그림 8.8> 콘크리트 재포장(LMC) 시공절차	545
<그림 8.9> 교면포장용 Latex 혼합개질콘크리트 배합기준	546
<그림 8.10> 라텍스의 품질기준	548
<그림 8.11> 교면포장 공법 비교	549
<그림 8.12> 중점유지관리 사항(상행선)	555
<그림 8.13> 중점유지관리 사항(하행선)	557

제1장 서 언

1.1 과업의 목적

1.2 시설물의 개요 및 이력사항

1.3 과업의 범위 및 내용

1.4 과업의 수행방법

1.5 사용장비 및 시험기기의 현황

1.6 과업수행 일정

1.7 교량 기호의 정의

제1장 서언

1.1 과업의 목적

본 용역은 『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』 제12조 및 동법 시행령 제10조에 따라 정기적으로 실시하는 정밀안전진단으로써, 정밀한 외관조사와 시험·측정장비 및 기기를 사용하여 시설물의 물리적·기능적 결함을 발견하고 그에 대한 신속하고 적절한 조치를 하기 위하여 구조적 안전성 및 결함의 원인 등을 검토·분석·평가하여 보수·보강방법을 제시함으로써 재해 및 재난을 예방하며, 시설물의 안전성 및 사용성을 보완·보전케 함으로써 시설물의 효용성을 증진시킴과 더불어 과학적 유지관리를 체계화 하는데 그 목적이 있다.


1.2 시설물의 개요 및 이력사항

1.2.1 교량의 현황

본 교량의 현황은 다음과 같다.

<표 1.1> 교량 현황

구 분			내 용
교 량 명			범안대교
위 치			대구광역시 수성구 가천동
설계하중			DB-24(DL-24)
종 별			1종
상부구조	형 식		강판형교(SPG-S1) 및 강박스형교(STB-S2~S11)
	교 폭		B = 28.9~52.0m(왕복6차선)
	연 장		L=545.0m (30.0+3@55.0+4@50.0+3@50.0)
하부구조	교대	형 식	역T형
		기 초	A1 : 파일기초, A2 : 직접기초
	교각	형 식	다주식 라멘형
		기 초	직접기초
교면포장			아스팔트 포장
난 간			콘크리트 방호벽, 중분대
신축이음			레일 조인트, 핑거 조인트
교량받침			포트 받침
설 계 사			(주)도화종합기술공사, 화성산업(주)
시 공 사			코오롱건설(주)외 5개소
관리주체			대구동부순환도로
준공년도			2002년 08월 24일
교차시설물			금호강 횡단

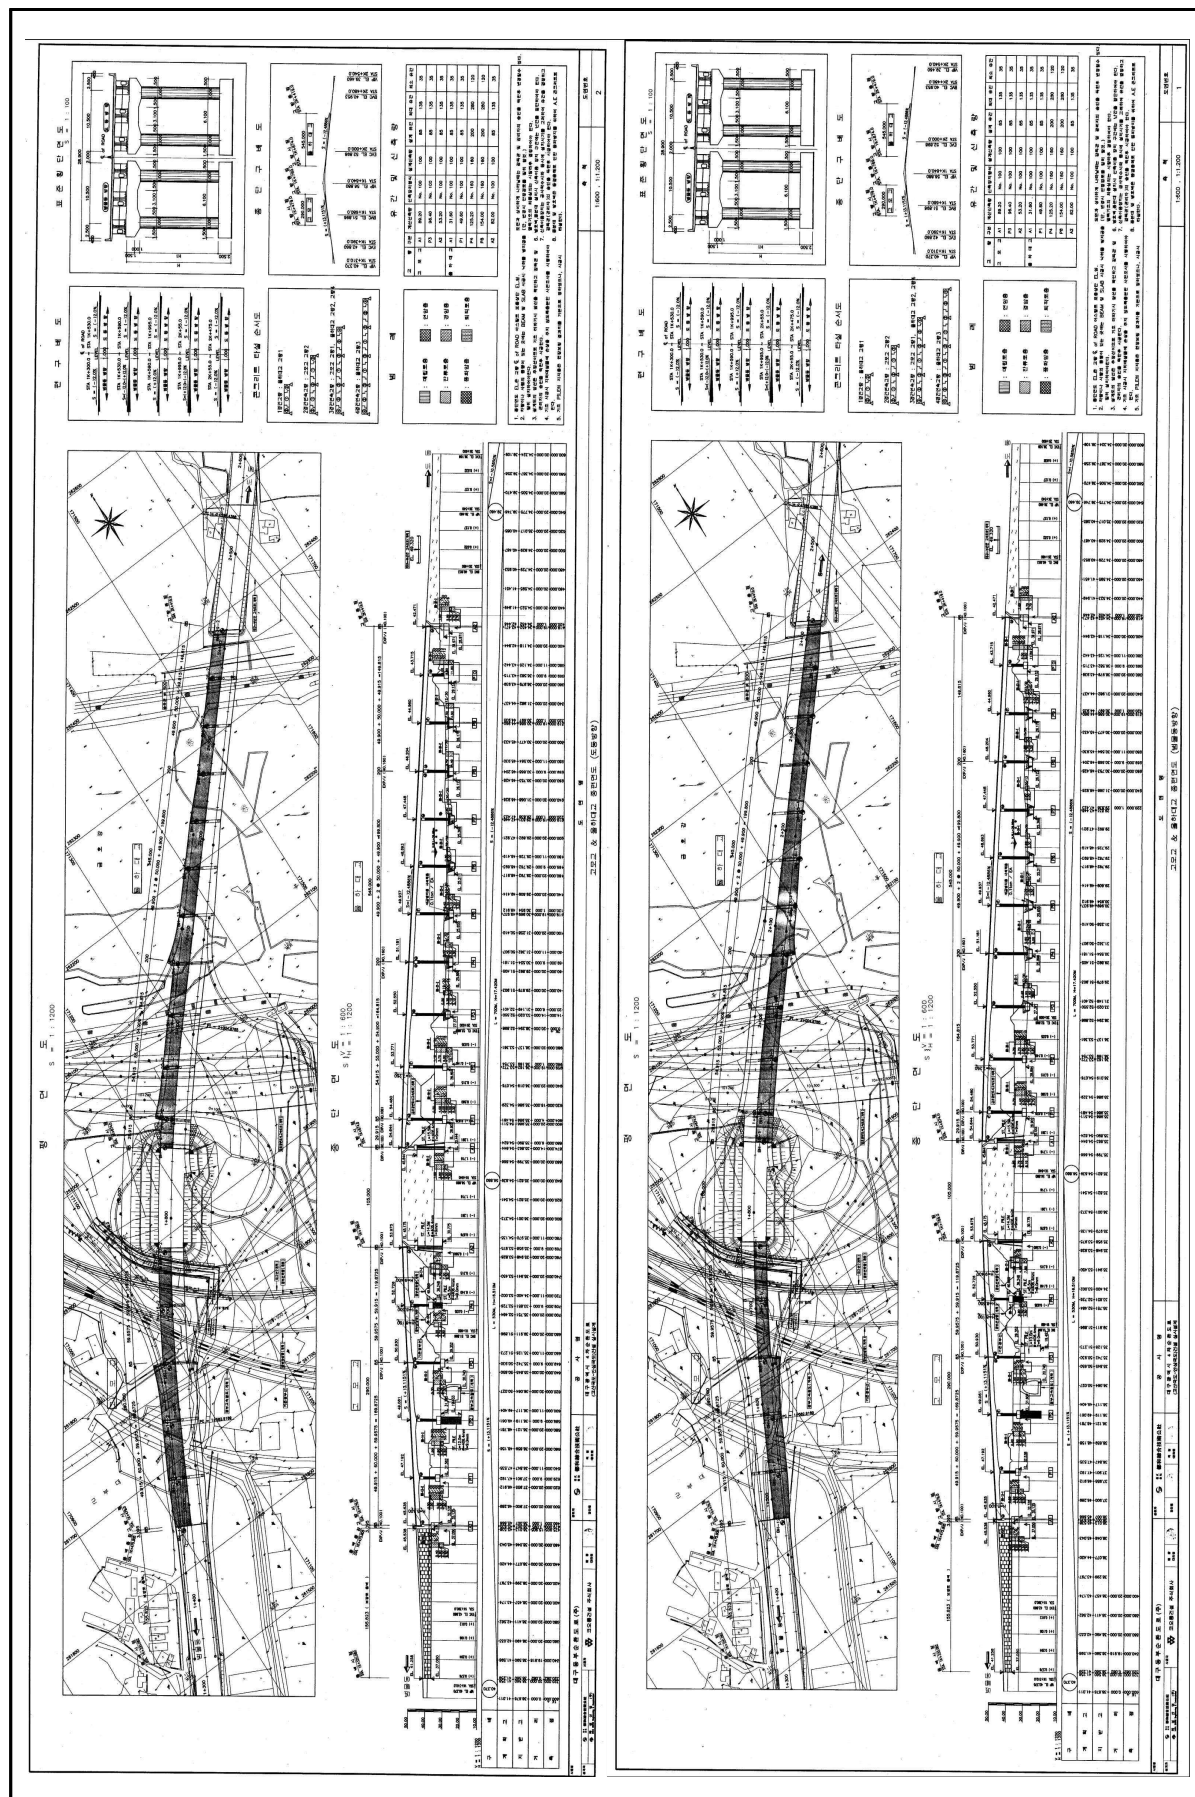

1.2.2 이력사항

본 교량은 2002년 08월 24일 준공되었으며, 준공이후 정밀안전진단 2회, 정밀안전점검 8회, 정기안전점검 29회 등 총 39회의 점검을 실시하였다. 주요 이력사항은 다음 <표 1.2>와 같다. 주요한 이전 점검결과 내용 및 보수·보강 이력은 ‘제2장’에 상세하게 기술하였다.

<표 1.2> 주요 이력사항

번호	구분	일시	결과	수행기관
1	정밀안전점검	2003.04.25	A등급	(주)한국건설안전기술단
2	정밀안전점검	2005.07.05	A등급	(주)혜성안전기술원
3	정밀안전점검	2007.05.31	A등급	부계기술단(주)
4	정밀안전점검	2009.06.30	A등급	(주)동화엔지니어링
5	정밀안전진단 (하자)	2012.06.30	B등급	(주)아워브레인
6	정밀안전점검	2014.04.05	B등급	(주)삼우기술
7	정밀안전점검	2016.04.03	B등급	(주)우림종합엔지니어링
8	정밀안전진단	2017.06.09	B등급	(주)우림종합엔지니어링
9	정밀안전점검	2019.06.09	B등급	(주)명성엔지니어링
10	정밀안전점검	2021.06.09	B등급	주식회사 다인기술단

1.3 과업의 범위 및 내용

1.3.1 과업의 범위

대상 교량 시설물의 정밀안전진단 범위는 <표 1.3>에서 정하는 바에 따라 다음과 같다.
<표 1.3> 대상 교량 시설물의 정밀안전진단 범위

구분	시설물명		비고
주요부재	상부구조	바닥판, 거더	
	하부구조	교대 및 교각, 기초	
	받침	교량받침	
	기타부재	신축이음, 배수시설, 난간 및 연석, 교면포장	
보조부재	2차부재	가로보	
부속시설	점검시설	점검사다리, 점검통로 등	

1.3.2 과업의 내용

본 과업을 수행하기 위하여 실시한 정밀안전진단 세부내용은 <표 1.4>와 같다.

가) 정밀안전진단


<표 1.4> 과업의 내용

과업항목	과업 내용
자료수집 및 분석	• 준공도면, 구조계산서, 특별시방서 • 실시설계 종합보고서 • 지반조사 보고서 • 시설물관리대장 • 기존 안전점검·정밀안전진단 실시결과 검토·분석 • 보수·보강이력 검토·분석
현장조사 및 시험	• 교량의 제원 및 시공상태 조사 • 전체부재의 외관조사 및 외관조사망도 작성 - 콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등 - 강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식 및 접합(연결부) 상태 등 - 신축이음, 교량받침 등 기능상태 조사 • 현장재료시험 등 - 콘크리트 시험 : 비파괴강도(반발경도시험, 초음파전달 속도시험 등), 철근탐사 시험, 탄산화 깊이측정, 균열깊이 측정, 염화물함유량 시험 (제설재에 의한 손상부 건전도 평가) - 강재 시험 : 강재 비파괴시험(도막두께 조사, 초음파 탐상시험) 등
상태평가	• 외관조사 결과분석 • 현장시험 및 재료시험 결과분석 • 콘크리트 및 강재 등의 내구성 평가 • 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가 결과에 대한 소견
안전성평가 및 내진성능평가	• 조사, 시험, 측정결과의 분석 • 기존의 구조계산서 또는 안전성평가 자료 검토·분석 • 내하력 및 구조 안전성평가 • 내진성능평가 • 시설물의 안전성평가 및 내진성능평가 결과에 대한 소견
종합평가	• 시설물의 종합평가 결과에 대한 소견 • 안전등급 지정
보수·보강 방법	• 보수·보강 방법 제시 • 시설물 유지관리 방안 제시
보고서 작성	• 관리주체 협의 • CAD 도면 작성 및 보고서 작성

1.4 과업의 수행방법

1.4.1 과업수행 절차

본 과업에 대한 정밀안전진단 과업수행 흐름도는 <그림 1.2>과 같다.

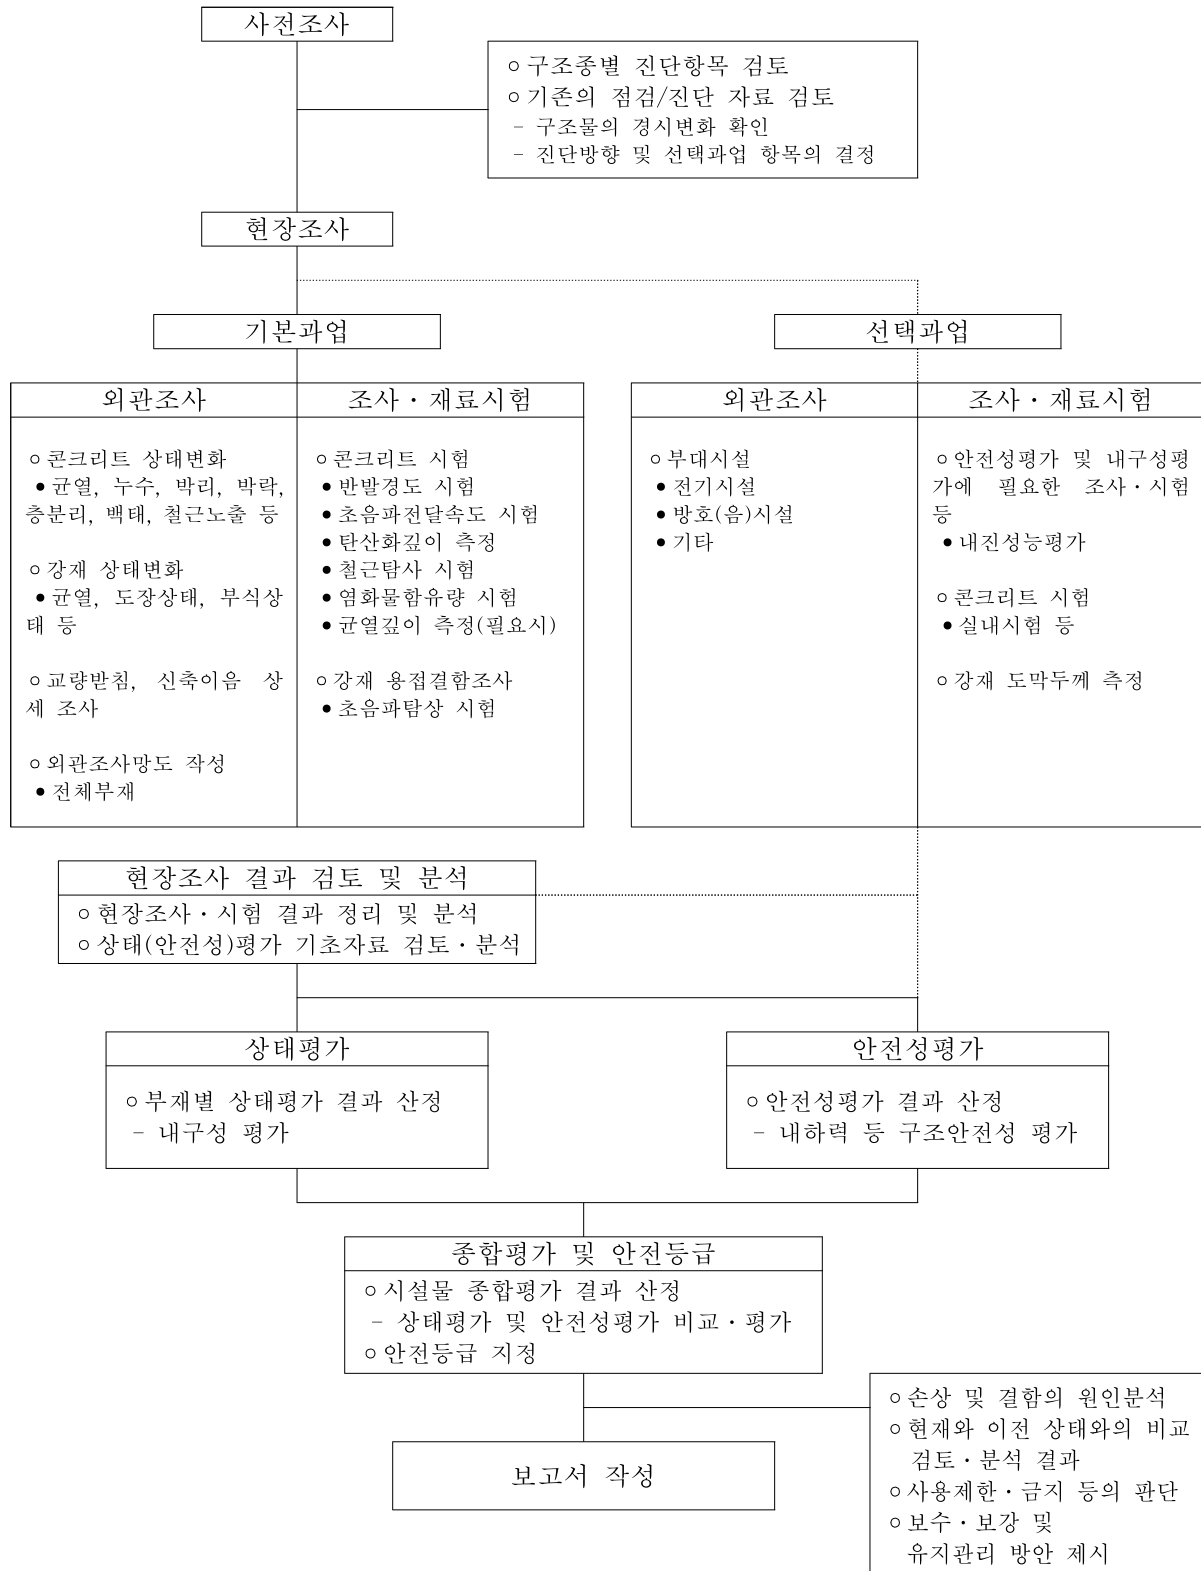


<그림 1.2> 정밀안전진단 흐름도

1.5 사용장비 및 시험기기의 현황

본 교량의 정밀안전진단 현장조사 및 시험에 사용된 장비는 <표 1.5>과 같다.
 
<표 1.5> 사용장비 및 시험기기 일반사항

구분	기기명	측정항목	사진
휴대 장비	줄자	손상부위 및 부재단면 측정	
	균열 게이지	균열폭 측정	
	망치	부재 들뜸 및 공동 확인	
	디지털 카메라 / 비디오 카메라	손상 및 각종 현황 촬영	
	버니어 캘리퍼스	부재단면 및 탄산화 깊이 측정	
비파괴 시험 장비	반발경도측정기 (Schmidt Hammer-NR)	콘크리트 강도 추정	
	초음파 탐사기 (Pundit)	콘크리트 강도 추정 및 균열 깊이 측정	
	철근 탐사기 (RC Radar NJJ-95A)	철근 배근상태 및 피복두께 측정	
	탄산화 시험 용액 (1% 페놀프탈레인 용액)	탄산화 깊이 측정	
	도막두께 측정기 (Elcometer)	강재 도막 측정	
	초음파 탐상기 (D-20, USM 35)	강재 용접부 결함 조사	
접근장비	고소작업차	교각 및 바닥판 근접조사	
	교량점검차	교각 및 바닥판 근접조사	

1.6 과업수행 일정

본 교량의 정밀안전진단 과업수행 일정은 <표 1.6>과 같다.

<표 1.6> 과업수행 일정

공 종	3월		4월			5월			6월			비 고
	21	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	
1. 사전조사 · 착수 및 예비답사 · 관계도서 수집, 분석 · 안전점검, 보수이력 수집 및 검토 · 현장조사 계획수립												-03.11 착수
2. 현장조사 · 외관조사 · 내구성 조사 · 조사결과 정리 · 조사결과 분석												-현장조사 (4/11~4/22) -2차조사 (5/19)
3. 상태, 종합평가, 안전등급 지정												
4. 안전성평가 및 내진 성능평가 · 안전성평가 · 내진성능평가												
5. 보수·보강 방안, 유지관리 방안 · 공법, 우선순위 및 시기 · 유지관리전략 제안												
6. 보고회 · 중간, 최종												
7. 보고서 작성 · 작성 및 보완 · 준공 · FMS입력												-06.09 준공예정

1.7 교량 기호의 정의

대상 교량의 정밀안전진단을 수행하면서 진단의 효율성과 통일성을 기하기 위하여 <표 1.7>과 같이 각 위치별, 부재별 기호를 부여하였다.

<표 1.7> 교량 기호의 정의

구 분		사용기호	비 고
공통	경 간	S	Span
	거 더	G	Girder
	바 닥 판	SL	Slab
	받 침 장 치	Sh	Shoe
	신 축 이 음	EJ	Expansion Joint
상부 구조	좌 측 복 부 판	L-Web	Left-Web
	우 측 복 부 판	R-Web	Right-Web
	상 부 플 랜 지	U-Flan	Upper-Flange
	하 부 플 랜 지	L-Flan	Lower-Flange
	격 벽	D	Diaphragm
	수 직 보 강 재	V-Stif	Vertical-Stiffener
	수 평 보 강 재	H-Stif	Horizontal-Stiffener
	가 로 보	CB	Cross Beam
	거 더 이 음 부	Sp	Splice
하부 구조	교 대	A	Abutment
	교 각	P	Pier

- 일련번호 (n)
 - 시점(고령)방향에서 종점(진주)방향으로 일련번호를 정한다.
- 교량받침장치 및 거더의 표시는 시점에서 종점을 바라볼 때 중앙분리대에서 외측 방향으로 번호를 부여함.
- 신축이음장치(Expansion Joint)는 하부구조 ID를 첨부시켜 지정한다.
예) EJ1(A1)

제2장 자료수집 및 분석

2.1 자료조사

2.2 설계도면 및 구조계산서 검토

2.3 기존 점검 및 진단자료 분석

2.4 보수·보강 이력

2.5 시설물의 내진설계 여부 확인

2.6 기타 관련 자료

2.7 자료분석 결과요약

제2장 자료수집 및 분석

2.1 자료조사

정밀안전진단을 실시함에 있어 해당 구조물의 설계도서, 시공과정, 시공당시의 상황 및 보수·보강 이력 등을 검토하는 것은 현재 결함의 원인과 같은 구조물의 상태를 추정하는데 매우 중요하다. 따라서 관리주체로부터 본 과업과 관련된 자료를 입수하여 정리하였으며 그 목록은 <표 2.1>과 같다.


<표 2.1> 자료조사 목록

보존대상 목록		보유 현황	비 고
설계 도서	◇ 공통 - 준공내역서 - 공사시방서 - 각종계산서 - 토질 및 지반조사 보고서 - 기타 특이사항 보고서	일부	◇ 대구광역시 4차 순환도로(고산국도~안심국도)건설 실시설계 - 구조 및 수리계산서 - 구조물도 등
	◇ 설계도면 - 위치도, 평면도, 단면도(종·횡), 상·하부 구조물도, 거더, 신축이음, 받침장치 상세도	○	
시설물 관리대장	◇ 기본현황 ◇ 상세제원 ◇ 유지관리 이력	○	◇ 시설물관리대장 ◇ FMS
시공 관련 자료	◇ 시공관련 자료 ◇ 품질관리 관련자료 - 재료증명서 - 품질시험기록 - 관리·선정시험 기록 등 각종 시험 기록 - 주요 구조부위에 대한 계측 관련자료 ◇ 사고기록	미보유	-
안전점검 및 정밀안전진단 자료		○	◇ 2003년~2021년 정밀안전점검 및 정밀안전진단 자료 등
보수·보강 자료		○	◇ FMS

2.2 설계도면 및 구조계산서 검토


대상 교량의 준공도면과 구조계산서를 확인한 결과는 다음과 같다.

2.2.1 주요 설계도면

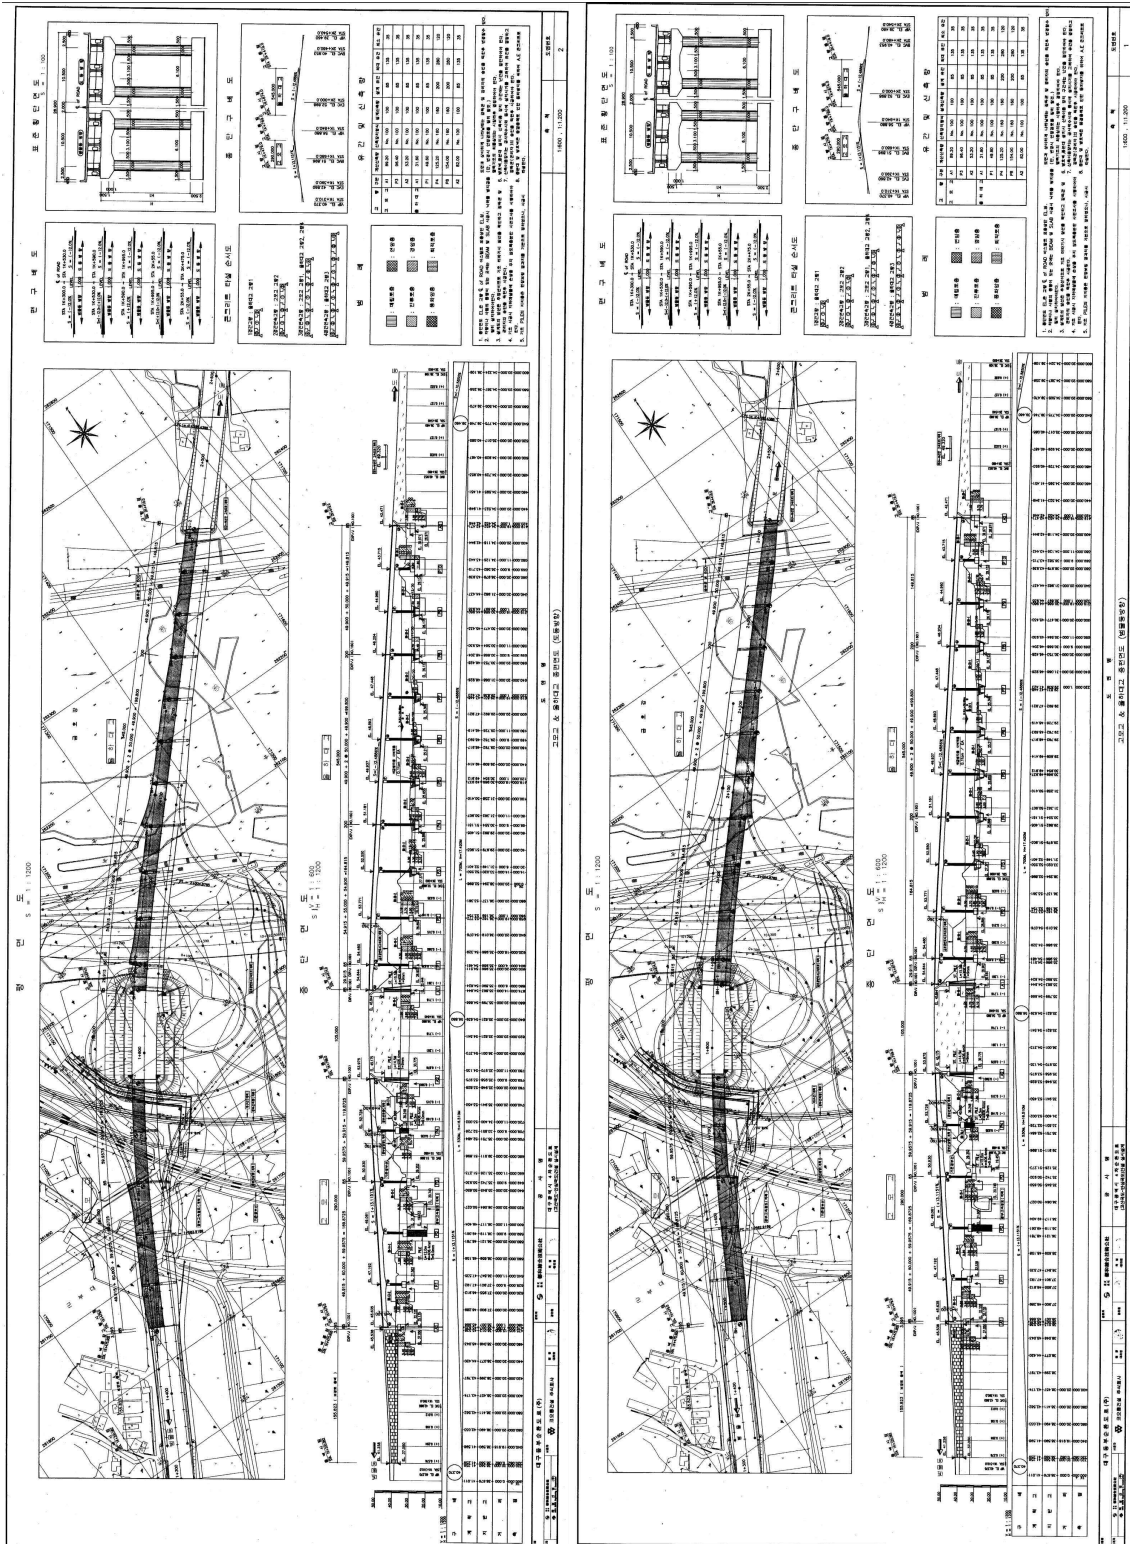





<그림 2.2> 슬래브 일반도(1)

 


<그림 2.3> 슬래브 일반도(2)

 

<그림 2.4> 슬래브 일반도(3)

 


<그림 2.5> 슬래브 일반도(4)

 


<그림 2.6> 슬래브 일반도(5)



 
<그림 2.7> 강교 일반도(1) - SPG구간



<그림 2.8> 강교 일반도(2) - STB구간

 


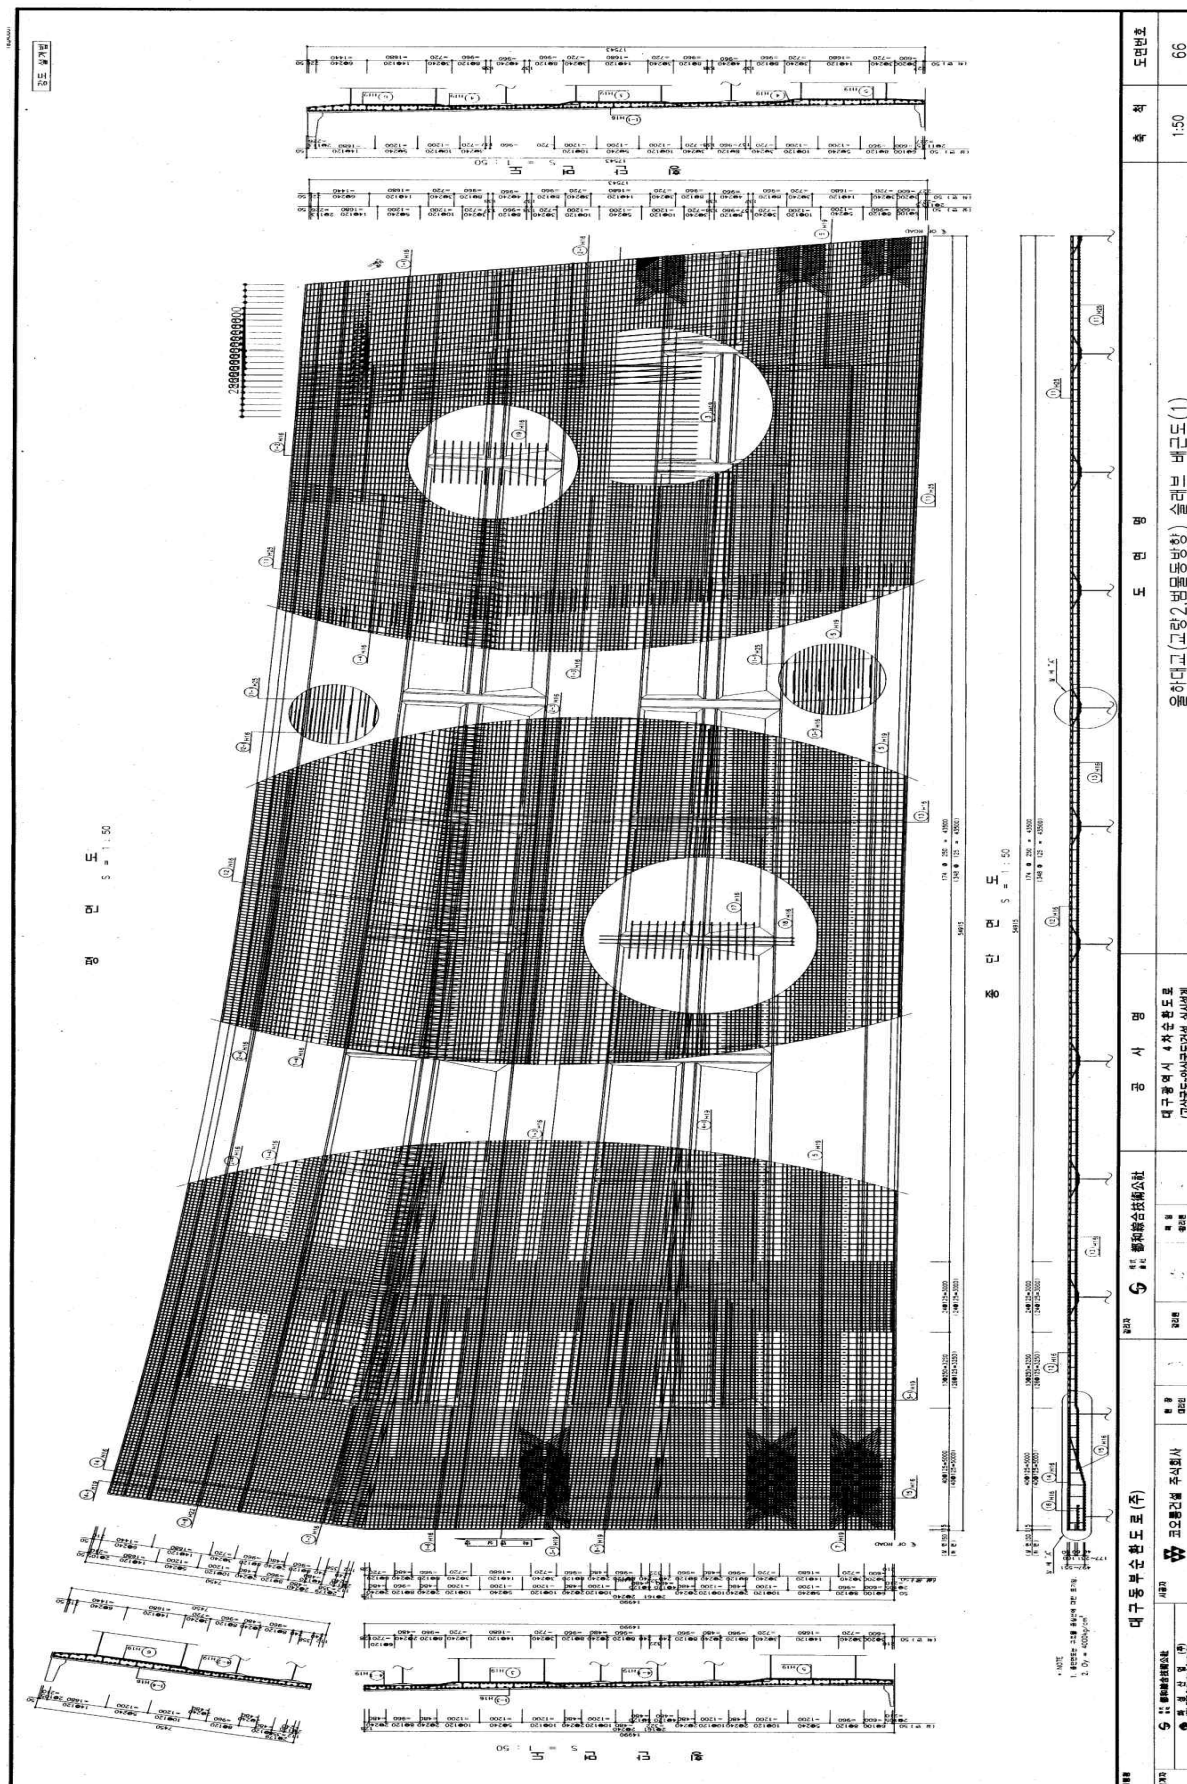


<그림 2.11> 강교 상세도(1) - SPG구간

<그림 2.12> 강교 상세도(2) - STB구간


<그림 2.13> 강상형 CROSS BEAM 상세도

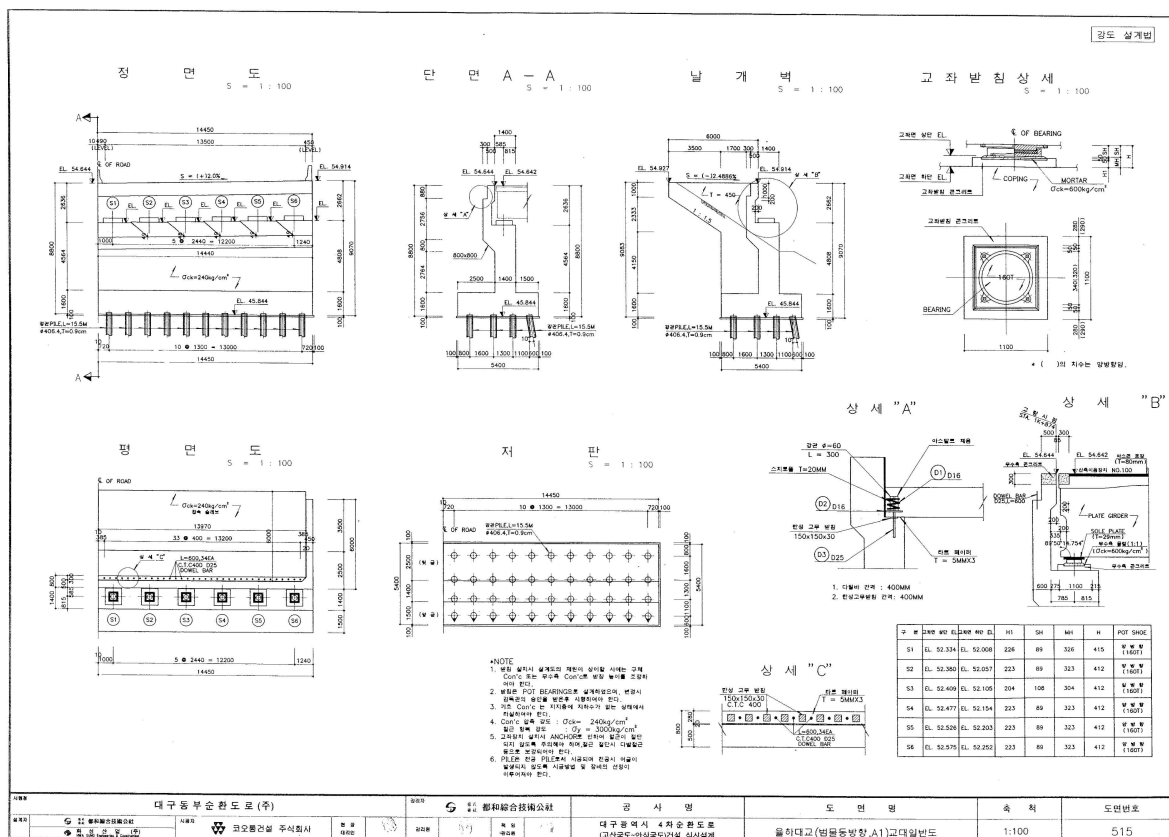


<그림 2.14> 시점부 교대 일반도

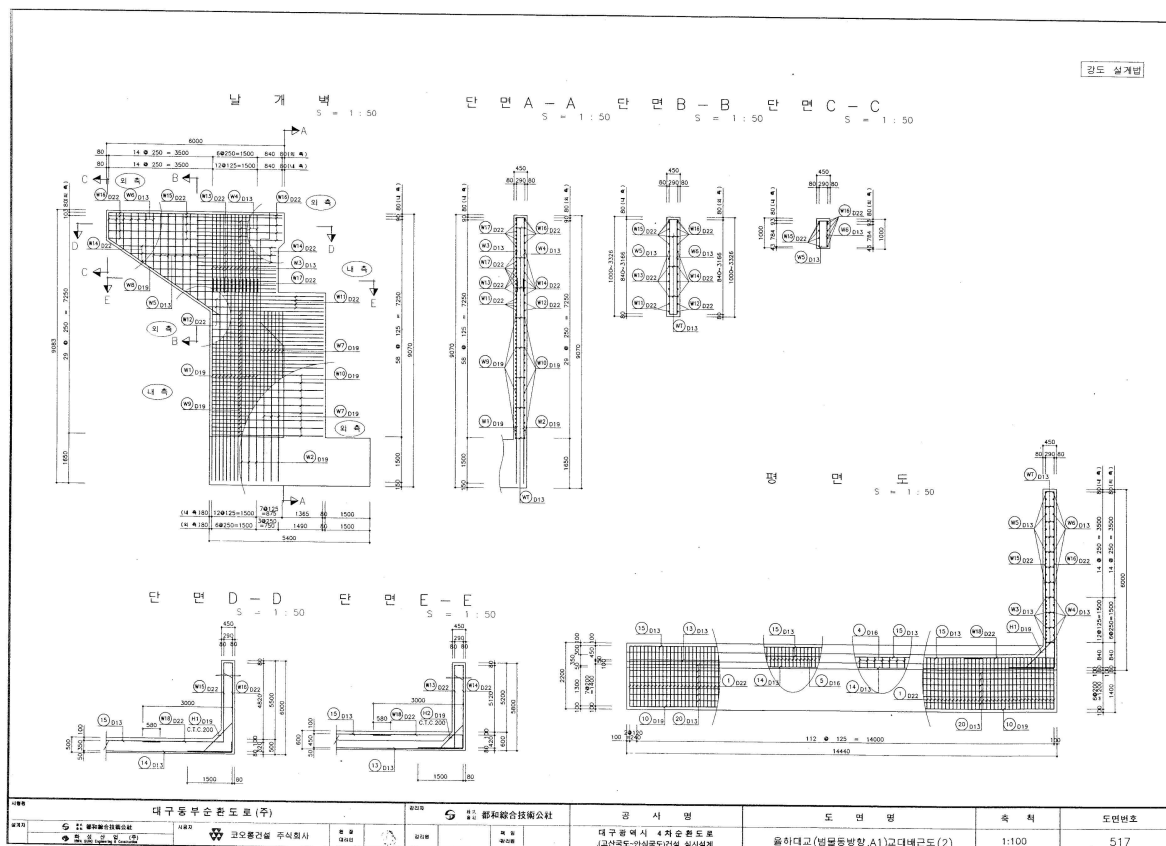


<그림 2.15> 시점부 교대 배근도

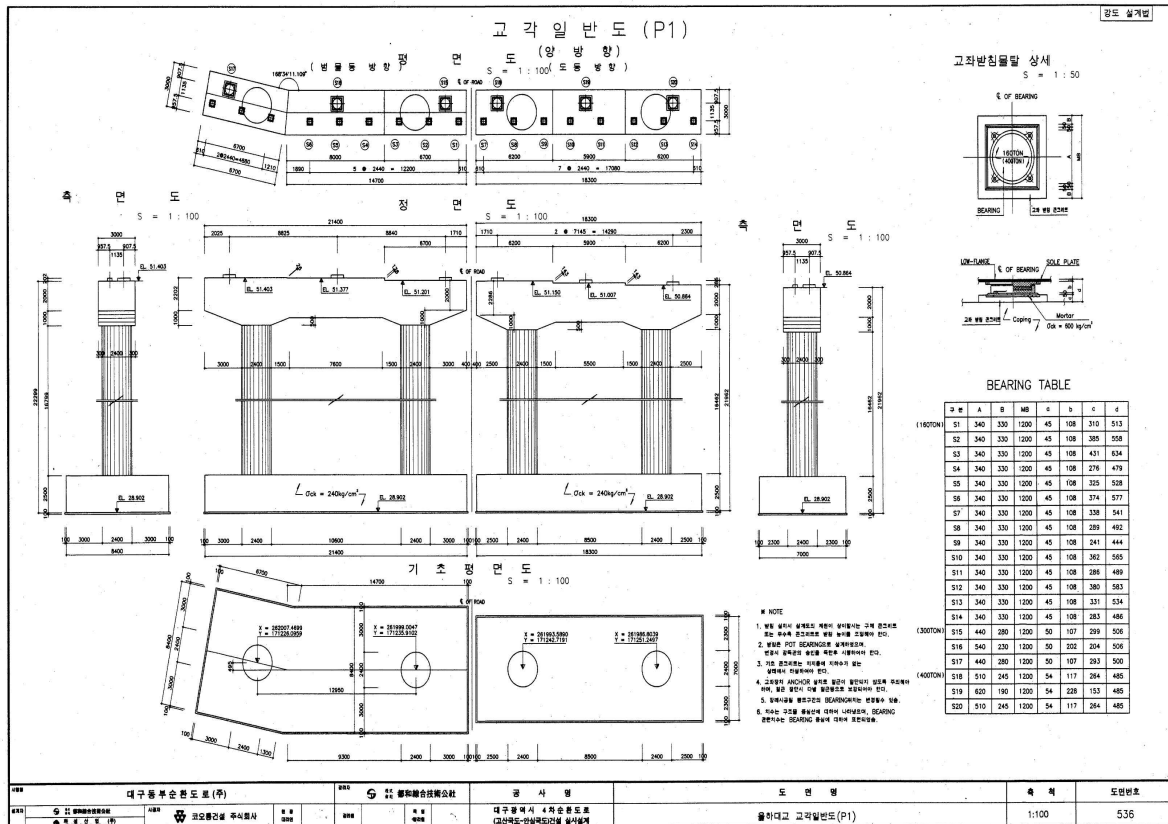


<그림 2.16> 교각 일반도

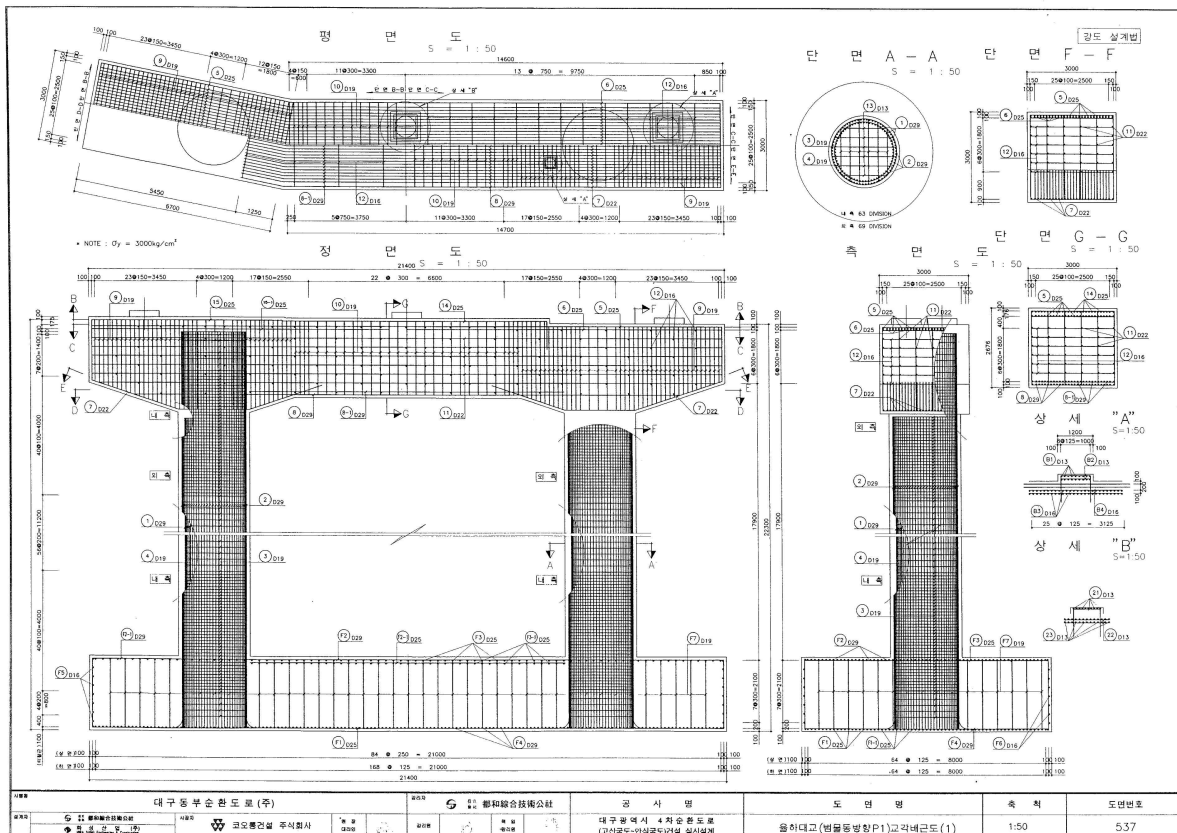


<그림 2.17> 교각 배근도

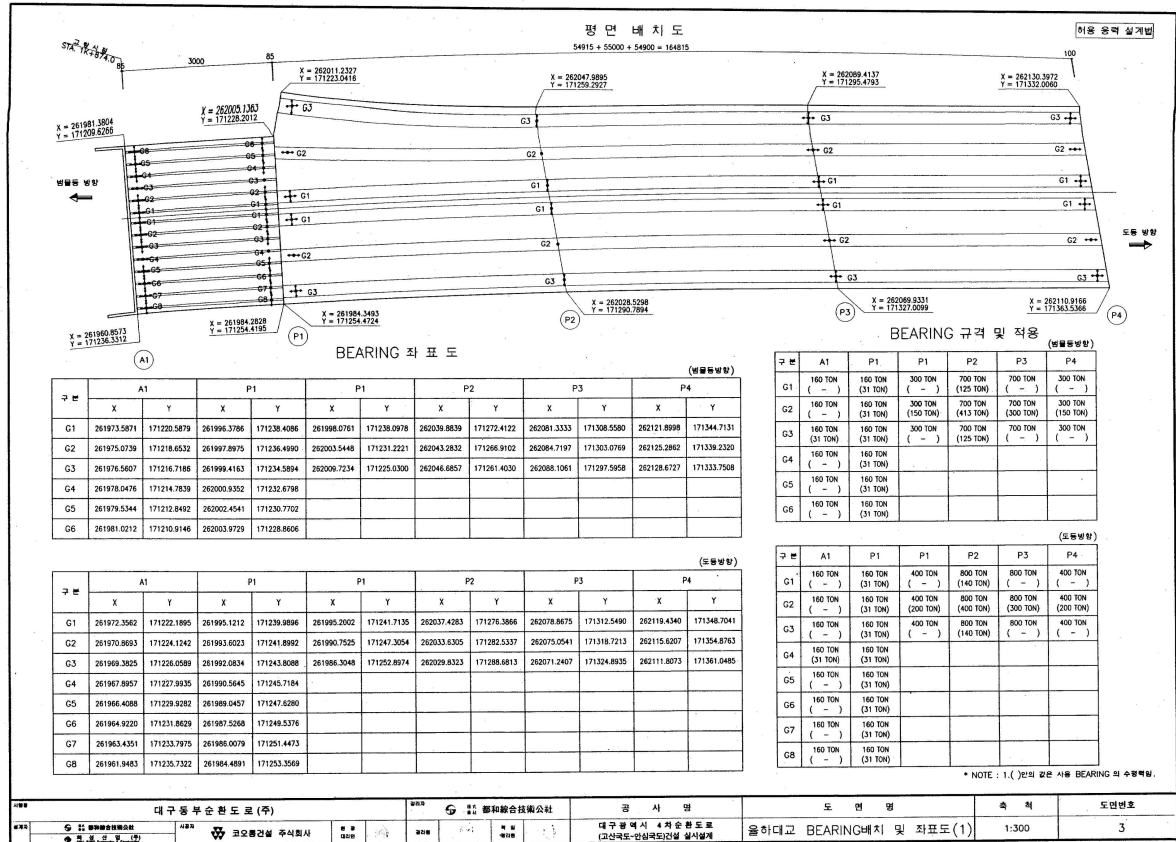


<그림 2.18> 교량받침 배치 평면도(1)

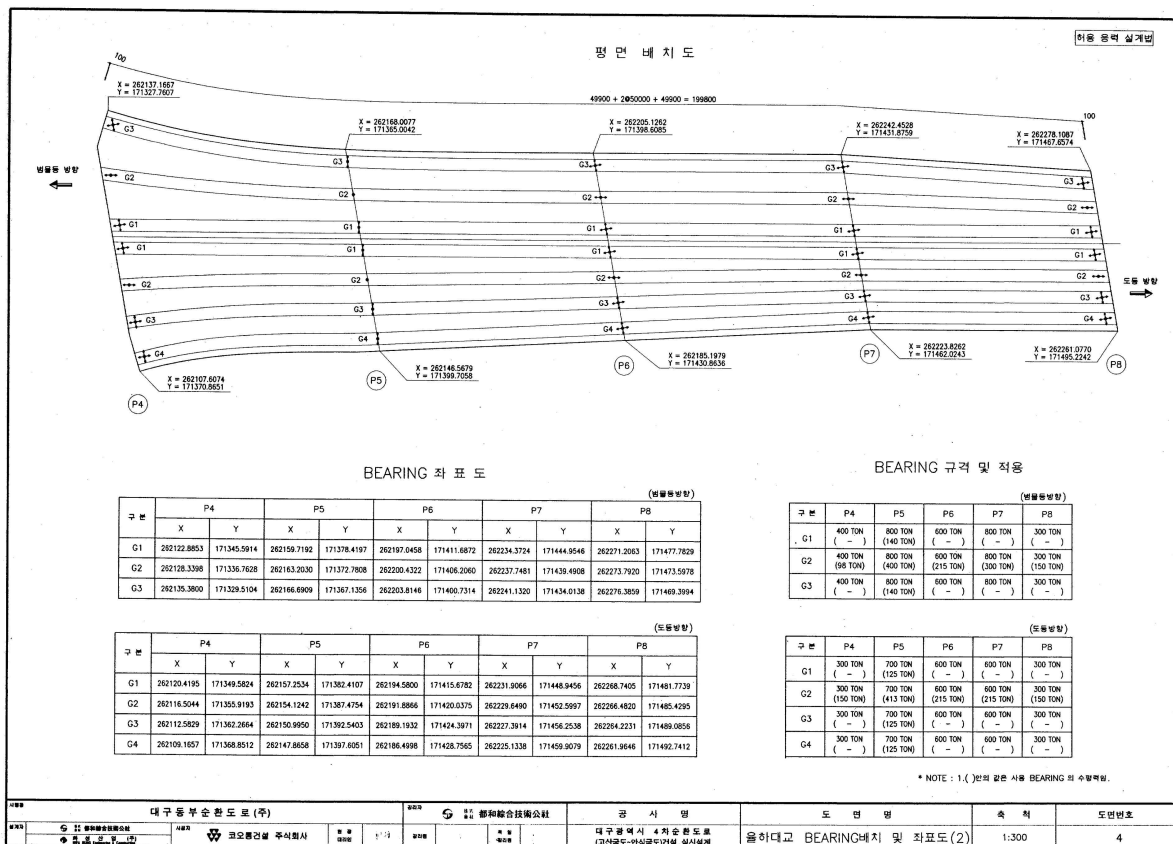


<그림 2.19> 교량받침 배치 평면도(2)

 


<그림 2.21> 교량받침 상세도(1)

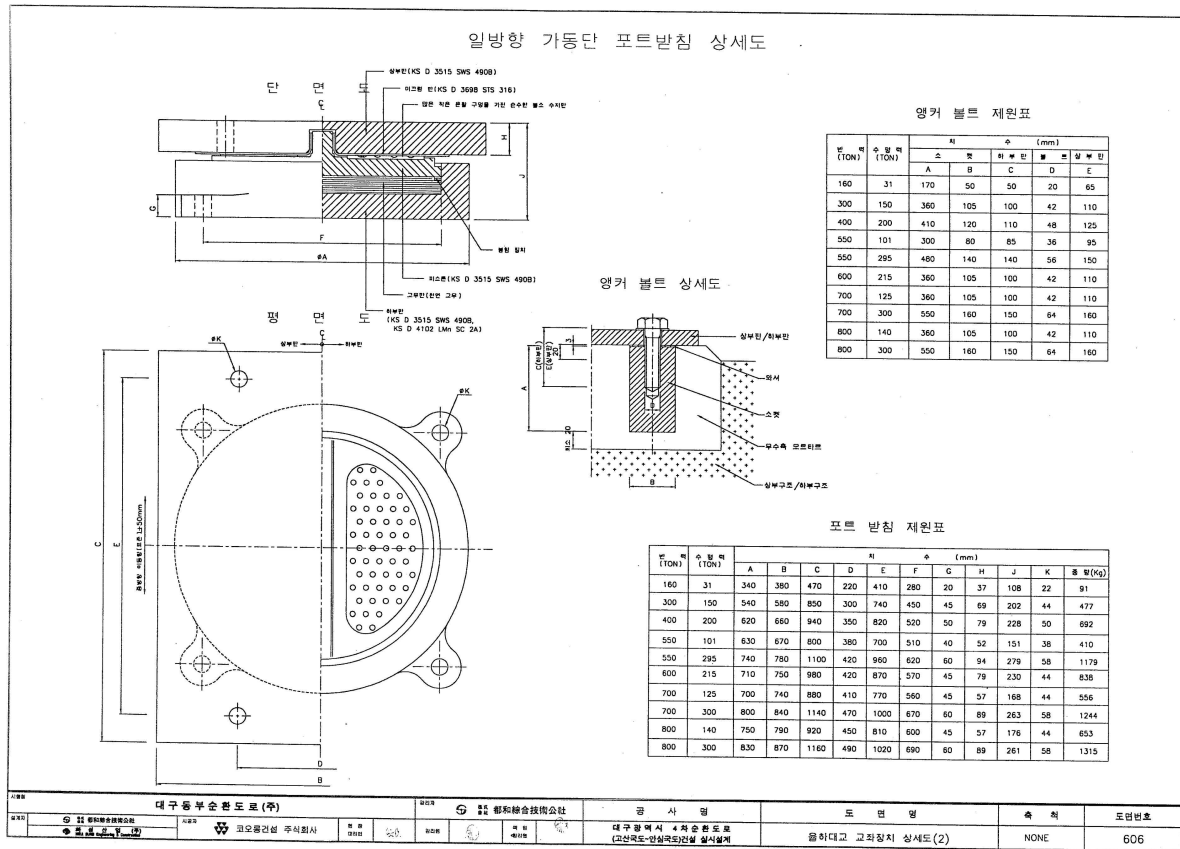


<그림 2.22> 교량받침 상세도(2)

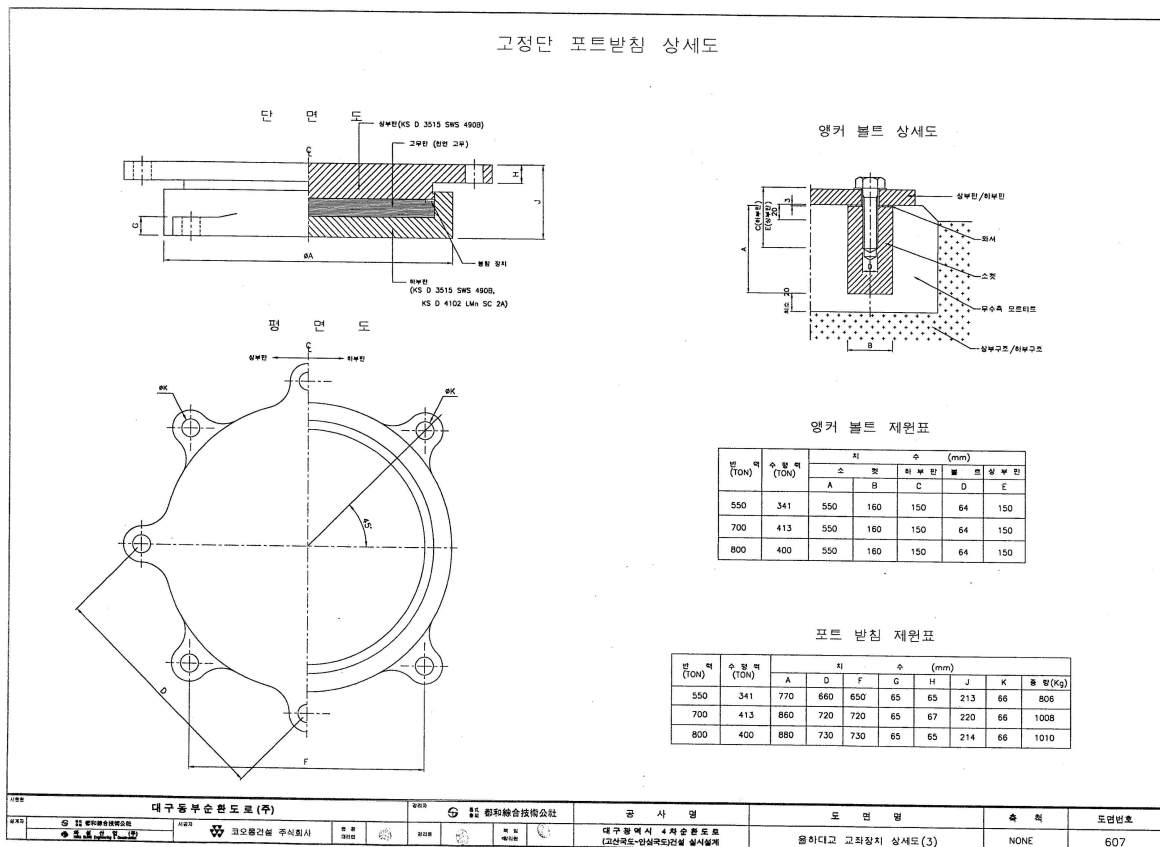


<그림 2.23> 교량받침 상세도(3)

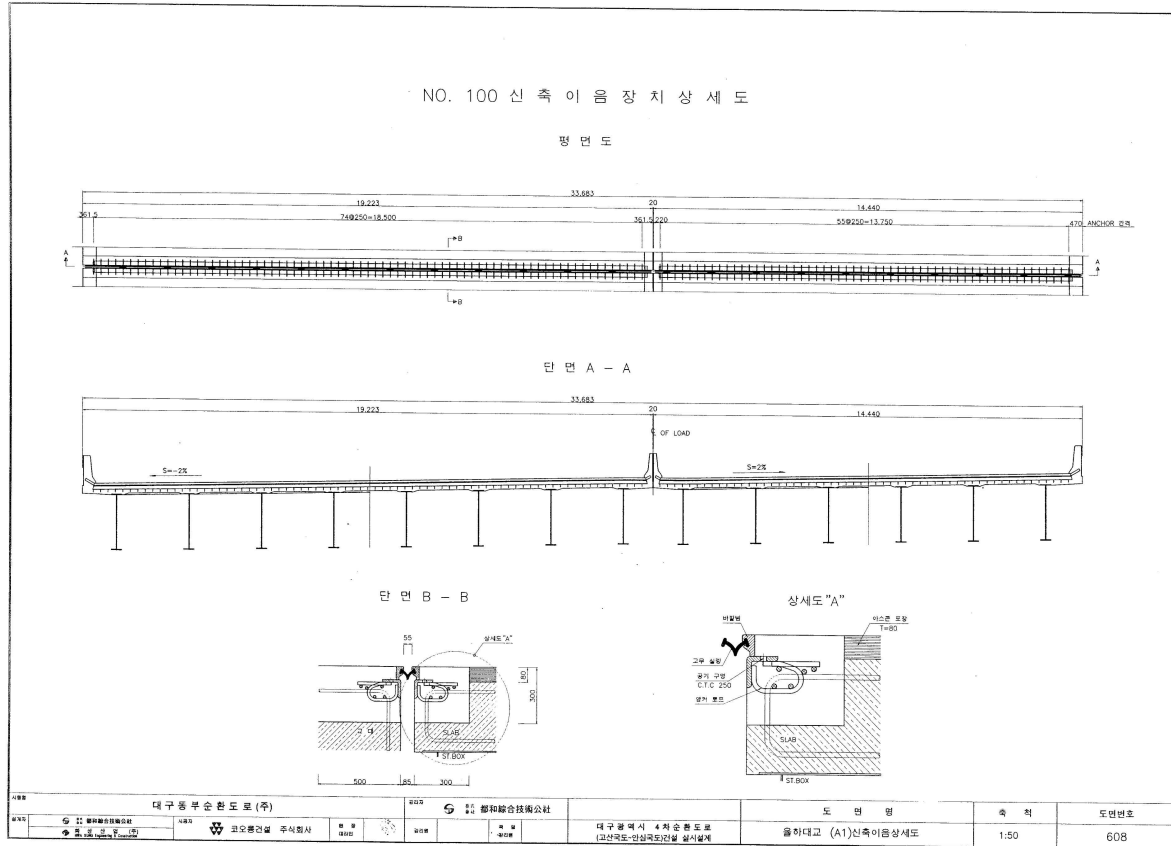


<그림 2.24> 신축이음장치 상세도

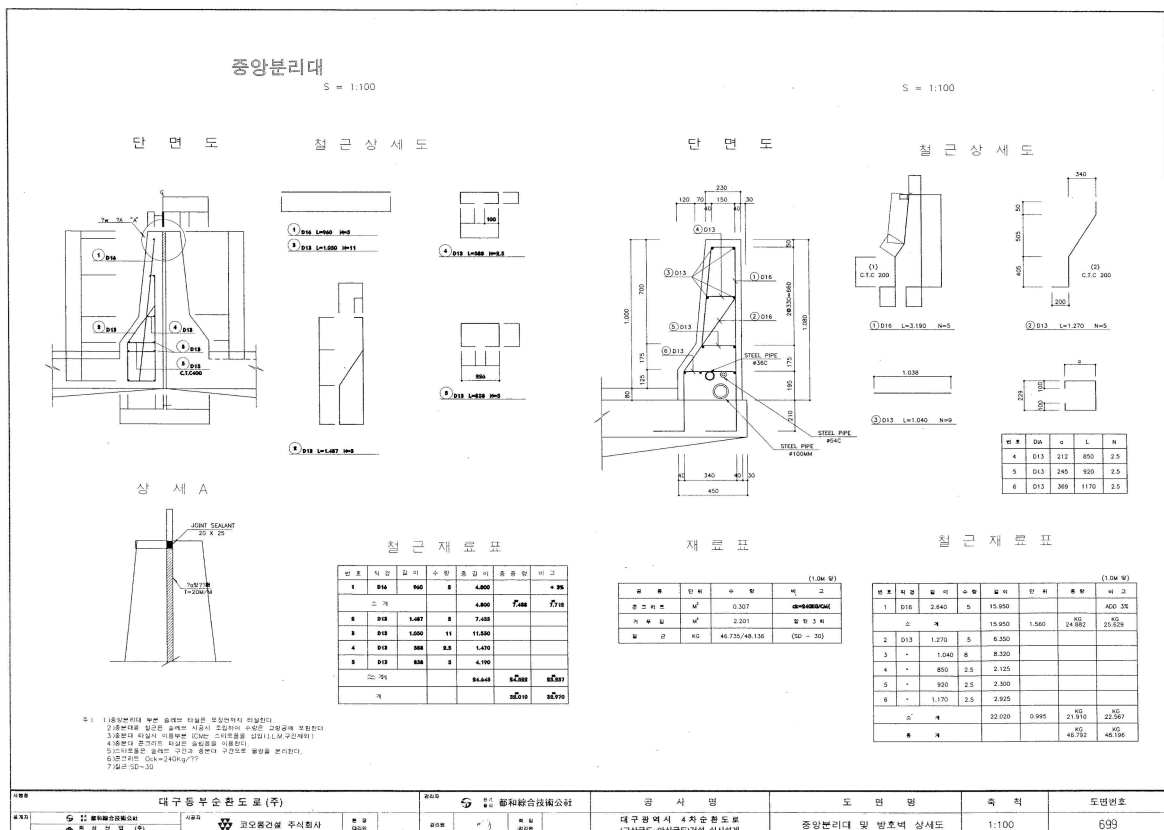

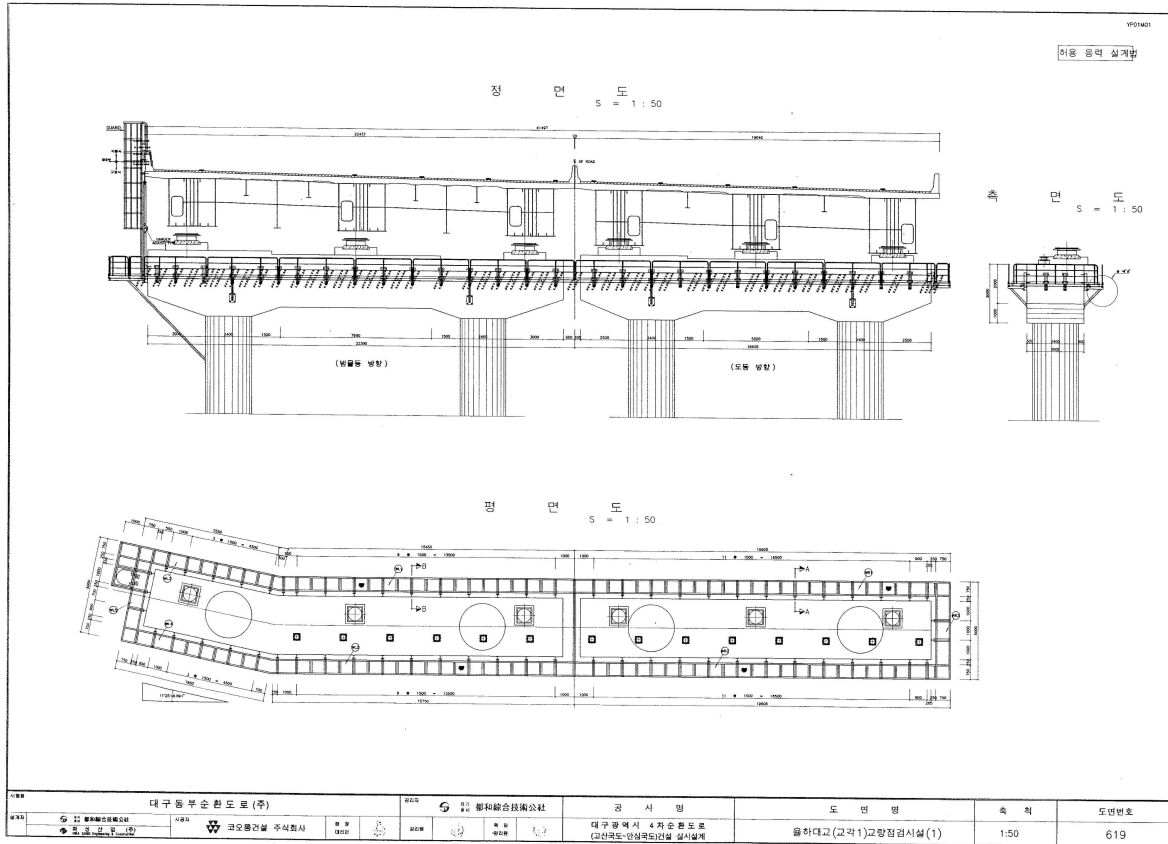

<그림 2.26> 점검시설 평면도

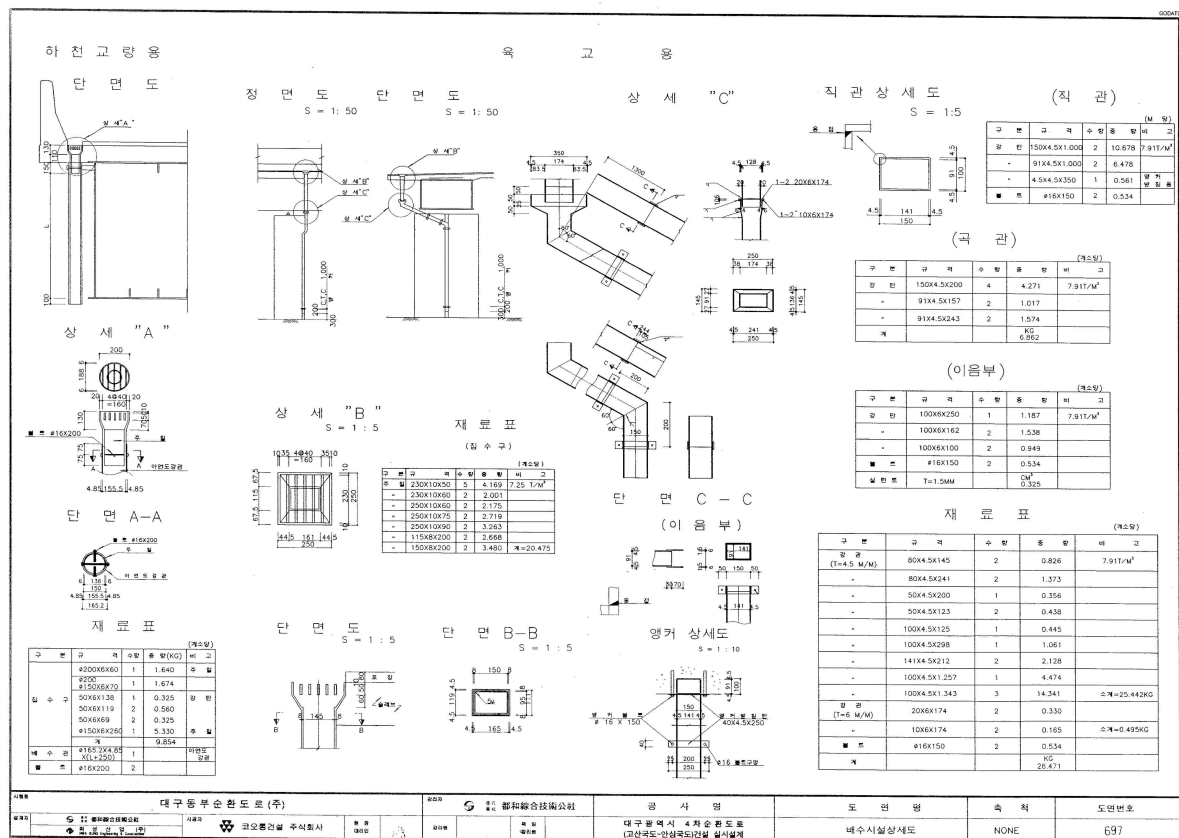

<그림 2.27> 배수시설 상세도

2.2.2 구조계산서

가) 설계기준

1.1.3 설계기준

1) 교량형식 : STEEL BOX GIRDER 교

2) 계간구성 : $L = 50 + 2 \times 60 = 170 \text{ m}$

3) 교량등급 : 1등급 (DB-24, DL-24)

4) 하 중 :

i) 사하중

o 원근콘크리트 : $W_c = 2.5 \text{ ton/m}^3$

o 강 재 : $W_s = 7.85 \text{ ton/m}^3$

o Ascon : $W_s = 2.3 \text{ ton/m}^3$

ii) 활하중

o DB-24, DL-24

o 충격계수 : $I = \frac{15}{40 + L} \leq 0.3$

6) 사용재료

i) 콘크리트 : $\sigma_{ck} = 270 \text{ kg/cm}^2$

ii) 철근(SD40) : $\sigma_y = 4,000 \text{ kg/cm}^2$

iii) 강 재

o 주부재 : SWS 490 사용(상하 Flange, Web, 종RIB, 수평보강재, 주부재 연결판)

o 부부재 : SWS 400 사용(주부재를 제외한 부재)

- 허용 인장응력

강 종	SWS 400	SWS 490
인 장 응 력	1,400 kg/cm ²	1,900 kg/cm ²

- 2 -

0280

- 허용 휨 압축응력 (kg/cm²)

강 종	SS 400 SWS 400 SMA 41	SWS 490
압축 플랜지가 직접 콘크리트 바닥판에 고정되어 있는 경우 상하, 좌, 우, 좌우 단면의 경우	1,400	1,900
상 기 의 경 우	$\frac{A_w}{A_c} \leq 2$ $\frac{\ell}{b} \leq 4.5 : 1,400$ $(b) 4.5 < \frac{\ell}{b} \leq 30$ $1,400$ $-24\left(\frac{\ell}{b} - 4.5\right)$	$\frac{\ell}{b} \leq 4.0 : 1,900$ $(b) 4.0 < \frac{\ell}{b} \leq 30$ $1,900$ $-38\left(\frac{\ell}{b} - 4.0\right)$
	$\frac{A_w}{A_c} > 2$ $\frac{\ell}{b} \leq \frac{9}{k} : 1,400$ $(b) \frac{9}{k} < \frac{\ell}{b} \leq 30$ $1,400$ $-12\left(\frac{\ell}{b} - 9\right)$	$\frac{\ell}{b} \leq \frac{8}{k} : 1,900$ $(b) \frac{8}{k} < \frac{\ell}{b} \leq 30$ $1,900$ $-19\left(\frac{\ell}{b} - 8.0\right)$

여기서,

A_w : 복부판의 총단면적(cm²)

A_c : 압축플랜지의 총단면적(cm²)

ℓ : 압축플랜지의 고정점간의 거리(cm)

b : 압축플랜지의 폭(cm)

- 3 -

0290

- 허용 전단응력

강 종	SWS 400	SWS 490
인 장 응 력	800 kg/cm ²	1,100 kg/cm ²

iv) 고정력 볼트

볼트등급	F 8 T	F 10 T
나사호칭		
M20	3,100 kg	3,900 kg
M22	3,900 kg	4,800 kg
M24	4,500 kg	5,600 kg

7) 설계방법

i) 바닥판 : 극한강도 설계법

ii) PLATE GIRDER : 허용응력

8) 참고문헌

i) 도로교 표준 시방서..... 건설교통부

ii) 콘크리트 표준 시방서..... 건설교통부

III) 철근콘크리트 설계편람..... 건설교통부

- 4 -

0291

1.1.4 사용재료

가. 콘크리트

종 류	골재(mm)최대치수	기준강도(kg/cm ²)	적 용 구 조 물
1 종	25	$\sigma_{ck} = 270$	주형교량 SLAB (ST-BOX교)
2 종	25	$\sigma_{ck} = 240$	하부구조(교각, 교대, 기초, 난간벽), 접속슬라브
수 중 콘크리트	25	$\sigma_{ck} = 240$	현장타설 말뚝
3 종	40	$\sigma_{ck} = 210$	MASS 콘크리트, 중력식 옴벽
5 종	40	$\sigma_{ck} = 135$	면코르기 콘크리트

주 : 현장여건 및 사용장비에 따라 골재치수는 변경될 수 있다.

나. 철 근

KS D 3504에 적합한 재료를 기준으로 한다.

종 류	항복강도 (kg/cm ²)	허용응력 (kg/cm ²)	적 용 구 조 물
SD 40	$\sigma_y = 4000$	$\sigma_{sa} = 1800$	일반적인 부재 (SLAB교, 라멘교)
		$\sigma_{sa} = 1600$	바닥판 및 지간이 10m 이하의 슬래브교, 수중 혹은 지하수위이하여 설치되는 구조물
SD 30	$\sigma_y = 3000$	$\sigma_{sa} = 1500$	$\sigma_{ck} = 270 \text{ kg/cm}^2$ 이상일 때 사용
		$\sigma_{ck} = 240 \text{ kg/cm}^2$ 이하일 때 사용	

다. 강 재

1) 일반강재

· 주부재 : SWS 490 (상하플랜지, 복부판, 종 RIB, 주부재 연결판, 수평보강재, 저점보강재)

· 부부재 : SWS 400을 기준으로 한다. (주부재를 제외한 모든 부재)

- 5 -

0292

라. 주요재료 물리상수

1) 콘크리트

· 탄성계수: $E_c = 4,270 \text{ W}^{1/3} \sqrt{\sigma_{ck}} \text{ (kg/cm}^2\text{)}$ 에 준하의 다음값을 사용해도 좋다.

(kg/cm ²)				
σ_{ck}	210	240	270	400
E_c	2.2×10^5	2.35×10^5	2.5×10^5	3.0×10^5

· 선 팽창 계수: $\alpha = 1.0 \times 10^{-5}$

· CREEP 계수: $\phi = 2.8$ (조장시멘트 경우), 3.0 (보통시멘트 경우) (제령28일 기준)

· 건조수축계수: 20×10^{-5} (제령 28일 기준)

2) 철근

· $E_s = 2.04 \times 10^6 \text{ (kg/cm}^2\text{)}$

3) 강재

· 탄성 계수: $E_s = 2.1 \times 10^6 \text{ (kg/cm}^2\text{)}$

· 선 팽창 계수: $\alpha = 1.2 \times 10^{-5}$

- 6 -

0293

나. 일반사항

1) 주형높이

· 폭보다 높이를 키울 경우 강성이 커져 구조적으로 좋으나 높이도 강제 운반에 지장이 있어 최대높이는 3.2m 정도이며, 최소높이는 강재 BOX에서 작업을 할 수 있는 공간을 고려하여 1.5m 이상이어야 한다. 본 파입에서는 강간에 따라 2.0m로 설계하였다.

2) 주형폭

· 최대폭을 강재운반을 고려하여 3.0m 정도로 하는 것이 바람직하며, 최소폭은 강재 BOX에서 작업을 할 수 있는 공간을 고려하여 1.2m 이상이어야 한다. 본 설계에서는 2.4m로 통일하여 구조물의 표준화를 도모하였다.

3) 두께

· 주형에 쓰이는 단면두께는 도로교 시방서 P161 규정에 따르면 너무 두꺼운 부재를 사용하는 것은 강재가 적을 때 취성파괴의 우려가 있어 피하는 것이 좋고, 최소두께는 8mm 이상 (도시 P193), 압축응력을 받는 보강판의 최소두께 $t = b/(48f_n)$ (도시 P201) 이상이나 플랜지의 최소두께는 용접후 변형방지를 고려하여 12mm로 하였다. 또한 플랜지의 판두께의 차이는 최대 12mm 정도로 하였다.

4) 용접

- 플랜지 및 복판판의 용접을 T가 18mm 이상이면 X용접 T가 18mm 보다 작으면 V형 용접을 사용하였다.
- STEEL BOX 중첩리브의 교차점을 부재연결을 인장부는 용접을 하지 않고 압축부는 용접한다.
- 수직보강재 부착방법은 도로교 시방서 P203에 따른다.
- BUTT 용접시 인접부재와의 거리를 100 mm 이상 확보하였다.
- 단면이 다른 주요 부재의 막대기 이음에 있어서는 두께 및 폭을 서서히 변화시켜 길이 방향의 경사가 1/5 이하가 되도록 하였다.
- 필렛용접의 치수는 최소 6mm로 하여 풍치수로 하는 것을 원칙으로 하였다.

- 8 -

0295

다. 사용재료

본 파입의 강도에 적용한 주요 사용재료는 다음과 같다.

- ① 콘크리트 : 설계 기준 강도 : $\sigma_{ck} = 270 \text{ kg/cm}^2$
탄성 계수 : $E_c = 2.5 \times 10^5 \text{ kg/cm}^2$
- ② 철근 : 항복 강도 : $\sigma_y = 4,000 \text{ kg/cm}^2$
탄성 계수 : $E_c = 2.5 \times 10^5 \text{ kg/cm}^2$

③ 강재

- 주 부재: SWS 490 (상·하부 플랜지, 복판판, 종리브, DIAPHRAGM, 이음판, SOLE PLATE, 지점보강재, 수평보강재 등)
- 부 부재: SWS 400 (횡리브, 수직보강재, CROSS-BEAM, STRINGER 등)

라. 허용응력

1) 허용인장응력

강종	SWS 400	SWS 490
축방향 인장응력	1,400	1,900

2) 허용축방향 압축응력

강종	SWS 400	SWS 490
축방향 압축응력	$1/r \leq 20$ 1400 kg/cm ²	$1/r \leq 15$ 1900 kg/cm ²
	$20 < 1/r \leq 93$ $1400 - 8.4 \times (1/r - 20)$	$15 < 1/r \leq 80$ $1900 - 13 \times (1/r - 15)$
	$93 < 1/r$ $\frac{12000000}{6700 + (1/r)^2}$	$80 < 1/r$ $\frac{12000000}{5000 + (1/r)^2}$

3) 허용전단응력

강종	SWS 400	SWS 490
전단응력	800 kg/cm ²	1100 kg/cm ²

- 9 -

0296

4) 항복응력

강종	SWS 400	SWS 490
항복응력	2400 kg/cm ²	3200 kg/cm ²

5) 바닥판 콘크리트의 허용압축응력

하중의 조합		증가율 (%)	
		경의 횡도멘트를 받는 부분	부의 횡도멘트를 받는 부분
1	크리프의 영향과 건조수축의 영향을 제외한 주하중	0	0
2	주하중	15	0
3	주하중+바닥판콘크리트와 강재플보와의 온도차	30	15
4	가시설하중	25	25

마. 바닥판 설계

1) 인장력을 받는 바닥판의 배근 (도시 P241)

· 인장력을 받는 바닥판에서 콘크리트 단면을 무시하고 설계하는 경우에는 바닥판 단면의 2% 이상의 교축방향철근을 배근하여야 한다. 이 경우 교축방향 철근의 총주변장의 바닥판 콘크리트의 단면적에 대한 비, 즉 주강율은 0.045 cm/cm² 이상으로 배근하면 좋다.
· 상거 조건을 만족하기 위해 교축방향으로 H25원근을 12cm 간격으로 상·하면에 배치하였고, 중간지점을 포함한 0.3%의 범위에서 배치하도록 설계하였다.

2) 바닥판의 최소두께 (도시 P192, 구도로교 시방서 P781)

· 캔틸레버 바닥판

$$t_{min} = (8L + 23) \cdot k \quad L > 0.25$$

$$= (28L + 18) \cdot k \quad 0 < L \leq 0.25$$

- 10 -

0297

을하대교 (시점측 교대)

1. 일반단면

교대높이 9.060 m
지판폭 5.400 m
지판길이 14.440 m

2. 설계조건

* 흙의 단위중량 (γ t) : 1.900 t/m³
CON'C의 단위중량 (γ c) : 2.500 t/m³
흙의 내부마찰각 (ϕ) : 35.000 deg
흙의 점착력 (c) : 0.000 t/m²
배면 연직 경사각 : 0.000 deg
노면 수평 경사각 : 0.000 deg

* 기초 바닥 N치 : 10.000

* 흙과 콘크리트의 마찰각

o 상시

안정점토시 (RANKINE 토압사용) : 0.000 deg

단면점토시 (COULOMB 토압사용, $\phi/3$) : 11.667 deg

o 지진시

MonoNobe Okabe 공식사용 : 0.000 deg

직립기초 - $K_h = 0.5A$

경사말뚝 - $K_h = 1.5A$

-1121-

1351

* CON'C의 설계강도 : 240.000 kg/cm²
철근의 항복강도 : 3000.000 kg/cm²
* 과재하중 : 1.000 t/m²
* 상부전달반력
사하중 반력 : 18.796 t/M
활하중 반력 : 13.402 t/M
* 지진시 수평력 : 2.631 t/M
* 설계 가속도계수 : 0.140
* SHOE 마찰계수 : 0.100
* 지하수위 (지반 바닥에서) : -1.000 m
* 지반 마찰계수

$$\Phi = \sqrt{(15 \times N) + 15} = 27.247 \text{ deg}$$

$$\mu = \tan(2/3 \Phi) = 0.328$$

-1122-

1352

1. 설계조건

1) 교차형식 : 라형교차

2) 내진등급 : 1등급

3) 응답수정계수 (R)

-교각진계시 : 5.0

-기초진계시 : 2.5

4) 탄성저진력 (내진해석참조)

① 교축직각방향

- P2 = 307.2 t

② 교축방향

- P2 = 495.85 t

5) 사용재료

① 콘크리트 : o ck = 240 kg/cm²


② 철근 : o y = 3000 kg/cm²

-1373-

1597

2. 교축직각방향

2.1 Modelling

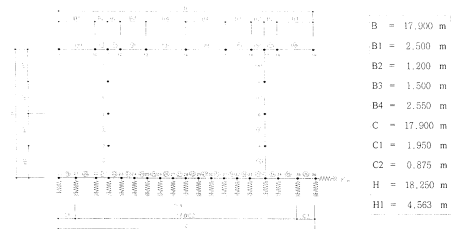

2.2 단면성능 및 지반스프링계수 산정

1) 단면 성능

No	A(m ²)	I(m ⁴)	비고
1	5.20	1.73	Cap Beam, Sec-Pro
2	7.80	5.85	Cap Beam, Sec-Pro
3	6.50	3.39	Cap Beam, Sec-Pro
4	4.52	1.63	Column, Sec-Pro
5	17.50	9.11	Footing, Sec-Pro

2) 스프링계수산정

$$E_n = 28N = 28 \times 40 = 1120 \text{ kg/cm}^2$$

$$K_{n,s} = 1/30s E_n = 1/30 \times 1 \times 1120 = 37.33 \text{ kg/cm}^2$$

$$B_n = \sqrt{(A \times \gamma)} = \sqrt{(1790.00 \times 700)} = 1119.37 \text{ cm}$$

$$K_f = K_o (B_n / 30)^{2/3} = 37.33 \times (1119 / 30)^{2/3} = 2.47 \text{ kg/cm}^2$$

$$K_n = K_{n,s} \times K_f = 2.47 \times (87.50 \times 700) = 151471 \text{ kg/cm}^2$$

$$= 15147.1 \text{ t/m}$$

$$K_{H1} = 9.9 \times 10^9 \text{ t/m}$$

-1374-

1598

나) 구조검토 결과 요약

1) 상부구조(바닥판)

3. 바닥판의 설계

3.1 편입레버부

3.1.1 방호벽측

h1 = 0.250 m	L1 = 0.030 m	콘크리트 단위중량 : 2.50 t/m³
h2 = 0.205 m	L2 = 0.230 m	아스팔트포장 단위중량 : 2.30 t/m³
h3 = 0.175 m	L3 = 0.070 m	설계 속도 : 80 km/h
h4 = 0.700 m	L4 = 0.120 m	트럭의 1후방하중 (Pr) : 9.60 t
h5 = 0.300 m	L5 = 0.800 m	
h6 = 0.080 m	L6 = 0.050 m	
	L7 = 0.100 m	
	L8 = 0.300 m	
	L9 = 1.150 m	

- 22 -

0310

1) 사하중

NO.	작 용 하 중 (t)	거리 (m)	모멘트 (t · m)
1	$0.23 \times 0.7 \times 2.5 = 0.403$	1.055	0.425
2	$\frac{1}{2} \times 0.07 \times 0.7 \times 2.5 = 0.061$	0.917	0.056
3	$0.3 \times 0.38 \times 2.5 = 0.285$	1.020	0.291
4	$\frac{1}{2} \times 0.12 \times 0.175 \times 2.5 = 0.026$	0.830	0.022
5	$0.12 \times 0.205 \times 2.5 = 0.062$	0.810	0.050
6	$1.2 \times 0.25 \times 2.5 = 0.750$	0.600	0.450
7	$0.75 \times 0.08 \times 2.3 = 0.138$	0.375	0.052
8	$\frac{1}{2} \times 1.15 \times 0.05 \times 2.5 = 0.072$	0.433	0.031
9	$0.05 \times 0.05 \times 2.5 = 0.006$	0.025	0.0002
TOTAL	1.803		1.377

$$\therefore M_0 = 1.377 \text{ t} \cdot \text{m}$$

2) 활하중 (DB-24 : Pr=9.6t)

운하중 분포폭

$$E = 0.8 \cdot X + 1.14 = 0.8 \cdot 0.45 + 1.14 = 1.5 \text{ m} \quad \text{여기서, } X = 0.45 \text{ m}$$

중력계수

$$i = 15 / (40 + L) = 15 / (40 + 0.45) = 0.371 > 0.3 \quad \therefore i = 0.3$$

$$M_{H1} = Pr/E \cdot X \cdot (1 + i) = (9.6 / 1.5) \times 0.45 \times (1 + 0.3)$$

$$= 3.744 \text{ t} \cdot \text{m} / \text{m}$$

3) 차량 충돌 하중 (도.시 p.138 참조) - 구시방서 참조(1992)

수평충돌력 H 가 노면상 1m 높이에 교축방향 1m 이다 적용하는 것으로 한다.

$$H = (V / 60)^2 \times 750 + 250 = (80 / 60)^2 \times 750 + 250 = 1583.333 \text{ kg/m} = 1.583 \text{ t/m}$$

여기서, V : 차량의 설계속도 (km/h)

$$M_0 = 1.583 \times 1.0 = 1.583 \text{ t} \cdot \text{m} / \text{m}$$

- 23 -

0310

4) 활하중 (도.시 p.56 참조)

$$D = 0.300 + 0.205 + 0.175 + 0.700 + 2.400 = 3.780 \text{ m}$$

$$B = 1.250 + 1.100 + (2.400 \times 3) + (2.445 \times 2) = 14.440 \text{ m}$$

$$1 < B/D = 3.820 < 8 \text{ 이므로}$$

$$[400 - 20(B/D)] D = 1223.208 = 1.223 \text{ t/m}$$

$$P_w = 1.223 / 3.780 = 0.324 \text{ t/m}^2$$

$$H_w = 0.324 \times 1.000 = 0.324 \text{ t/m}$$

$$V_w = 0.880 \text{ m}$$

$$M_w = 0.324 \times 0.880 = 0.285 \text{ t} \cdot \text{m} / \text{m}$$

5) 하중 조합

$$\textcircled{1} \quad M_{01} = 1.3 M_0 + 2.15 M_{H1}$$

$$= 1.3 \times 1.377 + 2.15 \times 3.744 = 9.840 \text{ t} \cdot \text{m} / \text{m}$$

$$\textcircled{2} \quad M_{02} = 1.3 M_0 + 1.3 M_{H1} + 1.3 M_w$$

$$= 1.3 \times 1.377 + 1.3 \times 3.744 + 1.3 \times 1.583 = 8.715 \text{ t} \cdot \text{m} / \text{m}$$

$$\textcircled{3} \quad M_{03} = 1.3 M_0 + 1.3 M_{H1} + 1.3 M_w$$

$$= 1.3 \times 1.377 + 1.3 \times 3.744 + 1.3 \times 0.285 = 7.028 \text{ t} \cdot \text{m} / \text{m}$$

6) 바닥판의 최소 진두께 (도.시 p.192)

$$h_{min} = (8 \cdot L + 23) \times 1.1 = ((8 \times 0.45) + 23) \times 1.1 = 29.26 \text{ cm} \longrightarrow 30 \text{ cm 사용}$$

- 24 -

0311

3.1.2 중분대측

h1 = 0.250 m	L1 = 0.000 m	콘크리트 단위중량 : 2.50 t/m³
h2 = 0.155 m	L2 = 0.090 m	아스팔트포장 단위중량 : 2.30 t/m³
h3 = 0.175 m	L3 = 0.060 m	설계 속도 : 80 km/h
h4 = 0.560 m	L4 = 0.125 m	트럭의 1후방하중 (Pr) : 9.60 t
h5 = 0.300 m	L5 = 0.775 m	
h6 = 0.080 m	L6 = 0.050 m	
	L7 = 0.100 m	
	L8 = 0.300 m	
	L9 = 1.000 m	

- 25 -

0312

1) 사하중

NO.	각 용 하 중 (t)	거리 (m)	모멘트 (t·m)
1	$0.09 \times 0.56 \times 2.5 = 0.126$	0.955	0.120
2	$\frac{1}{2} \times 0.56 \times 0.06 \times 2.5 = 0.042$	0.890	0.037
3	$0.33 \times 0.15 \times 2.5 = 0.124$	0.925	0.115
4	$\frac{1}{2} \times 0.175 \times 0.125 \times 2.5 = 0.027$	0.808	0.022
5	$0.155 \times 0.125 \times 2.5 = 0.048$	0.788	0.038
6	$1 \times 0.25 \times 2.5 = 0.750$	0.500	0.375
7	$0.725 \times 0.08 \times 2.3 = 0.133$	0.363	0.048
8	$\frac{1}{2} \times 0.95 \times 0.05 \times 2.5 = 0.059$	0.357	0.022
9	$0.05 \times 0.05 \times 2.5 = 0.006$	0.025	0.0002
TOTAL	1.315		0.777

$$\therefore Md = 0.777 \text{ t·m}$$

2) 활하중 (DB-24 : Pr=0.6t)

윤하중 분포폭

$$E = 0.8 \cdot X + 1.14 = 0.8 \cdot 0.475 + 1.14 = 1.52 \text{ m} \quad \text{여기서, } X = 0.475 \text{ m}$$

중력계수

$$i = 15 / (40 + L) = 15 / (40 + 0.475) = 0.371 > 0.3 \quad \therefore i = 0.3$$

$$M_{H1} = Pr/E \cdot X \cdot (1 + i) = (9.6 / 1.52) \times 0.475 \times (1 + 0.3)$$

$$= 3.900 \text{ t·m / m}$$

3) 차량 충돌 하중 (도.시 p.138 참조) - 구시방서 참조(1992)

수평충돌력 H가 노면상 1m 높이에 교통방향 1m 마다 작용하는 것으로 한다.

$$H = (V / 60)^2 \times 750 + 250 = (80 / 60)^2 \times 750 + 250 = 1583.333 \text{ kg/m} = 1.583 \text{ t/m}$$

여기서, V : 차량의 현재속도 (km/h)

$$M_0 = 1.583 \times 1.0 = 1.583 \text{ t·m / m}$$

4) 풍하중 (도.시 p.56 참조)

$$D = 0.300 + 0.155 + 0.175 + 0.560 + 2.400 = 3.590 \text{ m}$$

$$B = 1.250 + 1.100 + (2.400 \times 3) + (2.445 \times 2) = 14.440 \text{ m}$$

$$1 < B/D = 4.022 < 8 \text{ 이므로}$$

$$[400 - 20(B/D)] D = 1147.2204 = 1.147 \text{ t/m}$$

$$P_w = 1.147 / 3.590 = 0.319 \text{ t/m}^2$$

$$H_w = 0.319 \times 0.810 = 0.258 \text{ t/m}$$

$$V_w = 0.785 \text{ M}$$

$$M_w = 0.258 \times 0.785 = 0.203 \text{ t·m / m}$$

5) 하중 조합

$$\textcircled{1} M_{01} = 1.3 M_0 + 2.15 M_{H1}$$

$$= 1.3 \times 0.777 + 2.15 \times 3.9 = 9.395 \text{ t·m / m}$$

$$\textcircled{2} M_{02} = 1.3 M_0 + 1.3 M_{H1} + 1.3 M_0$$

$$= 1.3 \times 0.777 + 1.3 \times 3.9 + 1.3 \times 1.583 = 8.138 \text{ t·m / m}$$

$$\textcircled{3} M_{03} = 1.3 M_0 + 1.3 M_{H1} + 1.3 M_0$$

$$= 1.3 \times 0.777 + 1.3 \times 3.9 + 1.3 \times 0.203 = 6.344 \text{ t·m / m}$$

6) 바닥면의 최소 전두벽 (도.시 p.192)

$$h_{u1.1} = (8 \cdot L + 23) \times 1.1 = ((8 \times 0.475) + 23) \times 1.1 = 29.48 \text{ cm} \longrightarrow 30 \text{ cm 사용}$$

- 26 -

0313

- 27 -

0314

7) 철근량 계산

$$\text{설계모멘트 : } M_u = 9.840 \text{ (t·m) (방호벽측이 } M_{max}\text{일)}$$

$$\text{유효 높이 : } d = 24 \text{ (cm), } \sigma_y = 4000 \text{ kg/cm}^2, \phi_f = 0.85$$

$$\text{덮 개 : } d' = 6 \text{ (cm), } \sigma_{ck} = 270 \text{ kg/cm}^2, k_1 = 0.85$$

$$\text{폭 : } b = 100 \text{ (cm),}$$

$$a = A_s \cdot \sigma_y / 0.85 \cdot \sigma_{ck} \cdot b = 0.174291939 \text{ As}$$

$$M_u = k_1 \cdot A_s \cdot \sigma_y \cdot (d - a/2)$$

$$-296,296 \text{ As}^2 + 81600 \text{ As} - 984000 = 0 \text{ 에서}$$

$$A_s(\text{req}) = 12.639 \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$\text{단면철근비 : } P = A_s / (b \times d) = 0.0053$$

$$\text{최대철근비 : } P_{\text{max}} = 0.75 \times k_1 \times (\sigma_{ck} / \sigma_y) \times (6120 / (6120 + \sigma_y)) = 0.0260$$

$$\text{최소철근비 : } P_{\text{min}} = 14 / \sigma_y = 0.0035$$

$$A_s(\text{req}) = 12.639$$

$$A_s(\text{min}) = 8.400 \quad \therefore A_s = 12.639 \text{ cm}^2 \text{ 이상 사용하여야 한다.}$$

$$4/3 \times A_s = 16.852$$

$$\text{사용철근량 } A_s = H 16 \text{ @ } 125 = 15.888 \text{ cm}^2 \text{ ---- OK !!!}$$


$$\phi M_n = 0.85 \times A_s \times \sigma_y \times (d - a/2) = 1221671 \text{ kg·cm} = 12.217 \text{ t·m}$$

$$a = A_s \cdot \sigma_y / (0.85 \cdot \sigma_{ck} \cdot b) = 2.769 \text{ cm}$$

$$\therefore \phi M_n = 12.217 \text{ t·m} > M_u = 9.840 \text{ t·m} \text{ ----- OK !!!}$$

- 28 -

0315

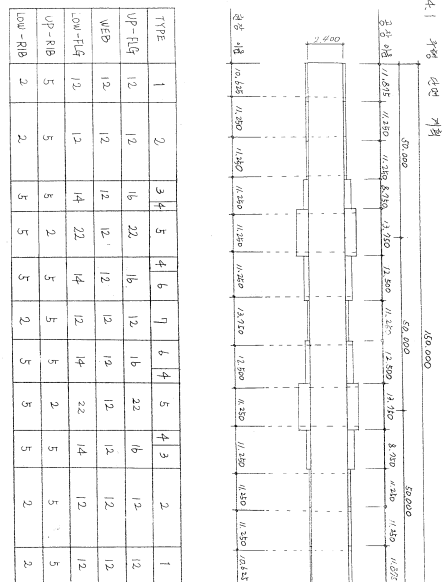

- 33 -


0329

2) 상부구조

4.2 주형 단면 성능 계산 (단면적 산정시)


1) SECTION TYPE 1

① 내측 거더

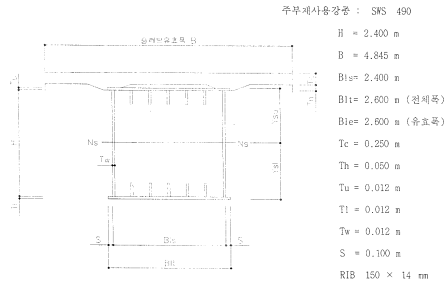

- 34 -

0321

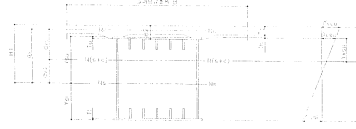

(1) 합성전

$$I_s' = A_s \cdot Y^2 + \sum I_s = 10936149.4 + 2767631.10 = 13703780.500 \text{ cm}^4$$

$$\delta s = \sum (A \cdot Y) / A_s = 7087.5 / 1347.00 = 5.262 \text{ cm}$$

$$I_s = I_s' - A_s \cdot \delta s^2 = 13703780.500 - 1347.00 \times 27.689 = 13666483.417 \text{ cm}^4$$

$$Y_{su} = H/2 + T_u - \delta s = 240.0 / 2 + 1.2 - 5.262 = 115.938 \text{ cm}$$

$$Y_{sl} = H/2 + T_l + \delta s = 240.0 / 2 + 1.2 + 5.262 = 126.462 \text{ cm}$$

(2) 합성후

$$A_v = A_s + A_c/n = 2861.063 \text{ cm}^2$$

$$I_c/n = 78857.4 \text{ cm}^4$$

$$dv = Y_{su} - T_u + T_h + T_c/2 = 132.238 \text{ cm}$$

$$dvc = dv \cdot A_s / (A_c/n + A_s) = 62.258 \text{ cm}$$

$$dvs = dv - dvc = 69.980 \text{ cm}$$

$$Y_{vcu} = dvc + T_c/2 = 74.758 \text{ cm}$$

$$Y_{vcl} = Y_{vcu} - T_c = 49.758 \text{ cm}$$

$$Y_{vsu} = Y_{vcu} - H/2 + T_u = 45.958 \text{ cm}$$

$$Y_{vsl} = H + T_u + T_l - Y_{vsu} = 196.442 \text{ cm}$$

$$I_v = I_s + I_c/n + A_s \cdot dvs^2 + A_c/n \cdot dvc^2 = 26210464.675 \text{ cm}^4$$

* 순수 비틀림 상수(합성전)

$$K = \frac{\frac{4 \cdot b^3 \cdot h^3}{12} + \frac{4 \times (241.2)^2 \times (241.2)^2}{241.2 \cdot 2 \times 241.2 + 1.200 + 1.200}}{t_u + t_w + t_l} = \frac{241.2 \cdot 2 \times 241.2 \cdot 241.2}{1.200 + 1.200 + 1.200} = 16838878.2 \text{ cm}^4$$

* 순수 비틀림 상수(합성후)


$$t_u = ts + tc/8 = 4.325 \text{ cm}$$

$$K = \frac{\frac{4 \cdot b^3 \cdot h^3}{12} + \frac{4 \times (241.2)^2 \times (241.2)^2}{241.2 \cdot 2 \times 241.2 + 1.200 + 1.200}}{t_u + t_w + t_l} = \frac{241.2 \cdot 2 \times 241.2 \cdot 241.2}{4.325 + 1.200 + 1.200} = 20551153 \text{ cm}^4$$

- 35 -


0322

② 외측 거더

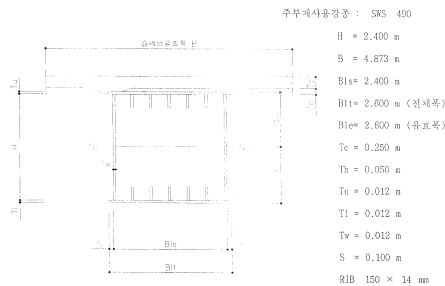

- 36 -

0323

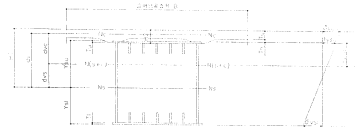

(1) 합성전

$$I_s' = A_s \cdot Y^2 + \sum I_s = 10936149.4 + 2767631.10 = 13703780.500 \text{ cm}^4$$

$$\delta s = \sum (A \cdot Y) / A_s = 7087.5 / 1347.00 = 5.262 \text{ cm}$$

$$I_s = I_s' - A_s \cdot \delta s^2 = 13703780.500 - 1347.00 \times 27.689 = 13666483.417 \text{ cm}^4$$

$$Y_{su} = H/2 + T_u - \delta s = 240.0 / 2 + 1.2 - 5.262 = 115.938 \text{ cm}$$

$$Y_{sl} = H/2 + T_l + \delta s = 240.0 / 2 + 1.2 + 5.262 = 126.462 \text{ cm}$$

(2) 합성후

$$A_v = A_s + A_c/n = 2869.813 \text{ cm}^2$$

$$I_c/n = 79313.2 \text{ cm}^4$$

$$dv = Y_{su} - T_u + T_h + T_c/2 = 132.238 \text{ cm}$$

$$dvc = dv \cdot A_s / (A_c/n + A_s) = 62.068 \text{ cm}$$

$$dvs = dv - dvc = 70.170 \text{ cm}$$

$$Y_{vcu} = dvc + T_c/2 = 74.568 \text{ cm}$$

$$Y_{vcl} = Y_{vcu} - T_c = 49.568 \text{ cm}$$

$$Y_{vsu} = Y_{vcu} - H/2 + T_u = 45.768 \text{ cm}$$

$$Y_{vsl} = H + T_u + T_l - Y_{vsu} = 196.632 \text{ cm}$$

$$I_v = I_s + I_c/n + A_s \cdot dvs^2 + A_c/n \cdot dvc^2 = 26244732.792 \text{ cm}^4$$

* 순수 비틀림 상수(합성전)

$$K = \frac{\frac{4 \cdot b^3 \cdot h^3}{12} + \frac{4 \times (241.2)^2 \times (241.2)^2}{241.2 \cdot 2 \times 241.2 + 1.200 + 1.200}}{t_u + t_w + t_l} = \frac{241.2 \cdot 2 \times 241.2 \cdot 241.2}{1.200 + 1.200 + 1.200} = 16838878.2 \text{ cm}^4$$

* 순수 비틀림 상수(합성후)

$$t_u = ts + tc/8 = 4.325 \text{ cm}$$


$$K = \frac{\frac{4 \cdot b^3 \cdot h^3}{12} + \frac{4 \times (241.2)^2 \times (241.2)^2}{241.2 \cdot 2 \times 241.2 + 1.200 + 1.200}}{t_u + t_w + t_l} = \frac{241.2 \cdot 2 \times 241.2 \cdot 241.2}{4.325 + 1.200 + 1.200} = 20551153 \text{ cm}^4$$

- 37 -

0324

2) SECTION TYPE 2


① 내측 거더

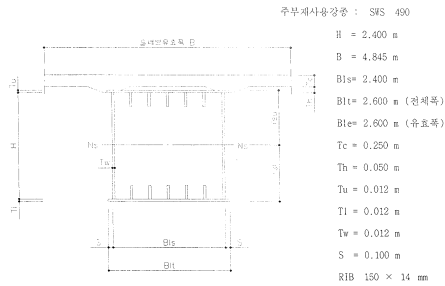

단면	B(cm)	H(cm)	AREA(cm ²)	Y(cm)	A ₁ Y(cm ³)	A ₂ Y ² (cm ⁴)	Ix(cm ⁴)
1 - UPPER FLANGE	260.0	1.2	312.00	120.60	37627.2	4537840.3	37.4
5 - UPPER RIB	1.4	15.0	105.00	112.50	11812.5	1328906.3	1968.8
2 - WEB	1.2	240.0	576.00	0.00	0.0	0.0	2764800.0
2 - LOWER RIB	1.4	15.0	42.00	112.50	-4725.0	531562.5	787.5
1 - LOWER FLANGE	260.0	1.2	312.00	120.60	-37627.2	4537840.3	37.4
강단면 합계			1347.00		7087.5	10936149.4	2767631.1
1 - RC SLAB	484.5	25.0	12112.50	137.50	1665468.8	229001960.0	630859.4

* As = 1347.00 cm², Ac = 12112.50 cm²

- 38 -
0325

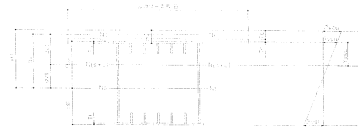

(1) 합성 전

$$I_s' = A_s \cdot Y^2 + \sum I_s = 10936149.4 + 2767631.10 = 13703780.500 \text{ cm}^4$$

$$\delta s = \sum (A \cdot Y) / A_s = 7087.5 / 1347.00 = 5.262 \text{ cm}$$

$$I_s = I_s' - A_s \cdot \delta s^2 = 13703780.500 - 1347.00 \times 27.689 = 13666483.417 \text{ cm}^4$$

$$Y_{su} = H/2 + T_u - \delta s = 240.0 / 2 + 1.2 - 5.262 = 115.938 \text{ cm}$$

$$Y_{sl} = H/2 + T_l + \delta s = 240.0 / 2 + 1.2 + 5.262 = 126.462 \text{ cm}$$

(2) 합성 후

$$A_v = A_s + A_c/n = 2861.063 \text{ cm}^2$$

$$I_c/n = 78857.4 \text{ cm}^4$$

$$d_v = Y_{su} - T_u + T_h + T_c/2 = 132.238 \text{ cm}$$

$$d_{vc} = d_v \cdot A_s / (A_c/n + A_s) = 62.258 \text{ cm}$$

$$d_{vs} = d_v - d_{vc} = 69.980 \text{ cm}$$

$$Y_{vcu} = d_{vc} + T_c/2 = 74.758 \text{ cm}$$

$$Y_{vcl} = Y_{vcu} - T_c = 49.758 \text{ cm}$$

$$Y_{vsu} = Y_{vcu} - H_2 + T_u = 45.958 \text{ cm}$$

$$Y_{vsl} = H + T_u + T_l - Y_{vsu} = 196.442 \text{ cm}$$

$$I_v = I_s + I_c/n + A_s \cdot d_{vs}^2 + A_c/n \cdot d_{vc}^2 = 26210464.675 \text{ cm}^4$$

* 순수 비틀림 상수(합성전)

$$K = \frac{\frac{4 \cdot b^3 \cdot h^3}{12 \cdot b} + \frac{4 \times (241.2)^2 \times (241.2)^2}{241.2}}{t_u + t_w + t_l} = \frac{241.2 \cdot 2 \times 241.2 \cdot 241.2}{1.200 + 1.200 + 1.200} = 16838878.2 \text{ cm}^4$$


* 순수 비틀림 상수(합성후)

$$t_u = t_{sttc}/8 = 4.325 \text{ cm}$$

$$K = \frac{\frac{4 \cdot b^3 \cdot h^3}{12 \cdot b} + \frac{4 \times (241.2)^2 \times (241.2)^2}{241.2}}{(t_u + t_w + t_l)} = \frac{241.2 \cdot 2 \times 241.2 \cdot 241.2}{4.325 + 1.200 + 1.200} = 20551153 \text{ cm}^4$$

- 39 -
0326


② 외측 거더

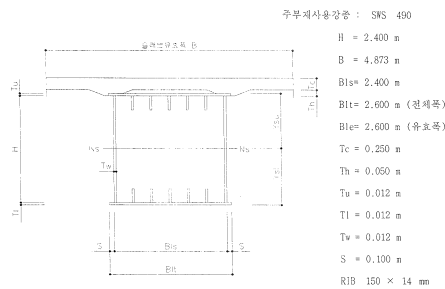

단면	B(cm)	H(cm)	AREA(cm ²)	Y(cm)	A ₁ Y(cm ³)	A ₂ Y ² (cm ⁴)	Ix(cm ⁴)
1 - UPPER FLANGE	260.0	1.2	312.00	120.60	37627.2	4537840.3	37.4
5 - UPPER RIB	1.4	15.0	105.00	112.50	11812.5	1328906.3	1968.8
2 - WEB	1.2	240.0	576.00	0.00	0.0	0.0	2764800.0
2 - LOWER RIB	1.4	15.0	42.00	112.50	-4725.0	531562.5	787.5
1 - LOWER FLANGE	260.0	1.2	312.00	120.60	-37627.2	4537840.3	37.4
강단면 합계			1347.00		7087.5	10936149.4	2767631.1
1 - RC SLAB	487.3	25.0	12182.50	137.50	1675093.8	230325397.5	634505.2

* As = 1347.00 cm², Ac = 12182.50 cm²

- 40 -
0327

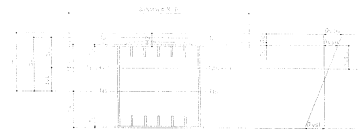

(1) 합성 전

$$I_s' = A_s \cdot Y^2 + \sum I_s = 10936149.4 + 2767631.10 = 13703780.500 \text{ cm}^4$$

$$\delta s = \sum (A \cdot Y) / A_s = 7087.5 / 1347.00 = 5.262 \text{ cm}$$

$$I_s = I_s' - A_s \cdot \delta s^2 = 13703780.500 - 1347.00 \times 27.689 = 13666483.417 \text{ cm}^4$$

$$Y_{su} = H/2 + T_u - \delta s = 240.0 / 2 + 1.2 - 5.262 = 115.938 \text{ cm}$$

$$Y_{sl} = H/2 + T_l + \delta s = 240.0 / 2 + 1.2 + 5.262 = 126.462 \text{ cm}$$

(2) 합성 후

$$A_v = A_s + A_c/n = 2869.813 \text{ cm}^2$$

$$I_c/n = 79313.2 \text{ cm}^4$$

$$d_v = Y_{su} - T_u + T_h + T_c/2 = 132.238 \text{ cm}$$

$$d_{vc} = d_v \cdot A_s / (A_c/n + A_s) = 62.068 \text{ cm}$$

$$d_{vs} = d_v - d_{vc} = 70.170 \text{ cm}$$

$$Y_{vcu} = d_{vc} + T_c/2 = 74.568 \text{ cm}$$

$$Y_{vcl} = Y_{vcu} - T_c = 49.568 \text{ cm}$$

$$Y_{vsu} = Y_{vcu} - H_2 + T_u = 45.768 \text{ cm}$$

$$Y_{vsl} = H + T_u + T_l - Y_{vsu} = 196.632 \text{ cm}$$

$$I_v = I_s + I_c/n + A_s \cdot d_{vs}^2 + A_c/n \cdot d_{vc}^2 = 26244732.792 \text{ cm}^4$$

* 순수 비틀림 상수(합성전)


$$K = \frac{\frac{4 \cdot b^3 \cdot h^3}{12 \cdot b} + \frac{4 \times (241.2)^2 \times (241.2)^2}{241.2}}{t_u + t_w + t_l} = \frac{241.2 \cdot 2 \times 241.2 \cdot 241.2}{1.200 + 1.200 + 1.200} = 16838878.2 \text{ cm}^4$$

* 순수 비틀림 상수(합성후)

$$t_u = t_{sttc}/8 = 4.325 \text{ cm}$$

$$K = \frac{\frac{4 \cdot b^3 \cdot h^3}{12 \cdot b} + \frac{4 \times (241.2)^2 \times (241.2)^2}{241.2}}{(t_u + t_w + t_l)} = \frac{241.2 \cdot 2 \times 241.2 \cdot 241.2}{4.325 + 1.200 + 1.200} = 20551153 \text{ cm}^4$$

- 41 -
0328

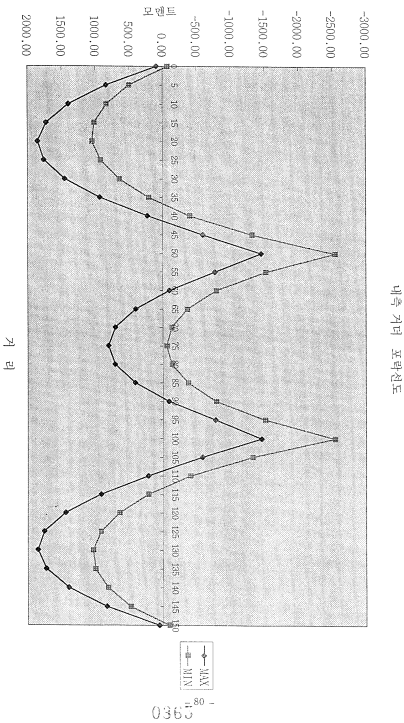


4.7.2차 모멘트 영향계수 산정

- 1) 개요
- 강합성형 교량에서는 사하중과 활하중에 의한 응력 이외에 전소수축, 크리프, 장-변형률 온도차에 의한 응력이 발생된다. 한편 강합성형교가 2경간 이상의 연속교일 경우에는 전소수축, 크리프, 온도차에 의해 부정정력이 추가적으로 발생되며, 이같은 하중을 2차 모멘트라고 한다.
- 2차 모멘트는 정정계의 모멘트인 1차 모멘트에 영향계수 k 를 곱하여 구하는 방법이 일반적이며, 영향계수 k 값은 구조제의 양단에 $M = 1 \text{ t.m}$ 를 작용시켜 얻어지는 휨모멘트 값을 사용하면 된다.
- 2) Modelling



3) 요소 분할치

TYPE	합성 전			합성 후			비고		
	K(x)	K(y)	K	K(x)	K(y)	K			
1	내측거더	0.1347	0.1366483	0.1226314	0.10838975	0.2861	0.26210465	0.4180702	0.20261133
	외측거더	0.1347	0.1366483	0.1226314	0.10838975	0.2870	0.26210465	0.4180702	0.20261133
2	내측거더	0.1347	0.1366483	0.1226314	0.10838975	0.2861	0.26210465	0.4180702	0.20261133
	외측거더	0.1347	0.1366483	0.1226314	0.10838975	0.2870	0.26210465	0.4180702	0.20261133
3	내측거더	0.1566	0.1677483	0.1314344	0.1877389	0.3080	0.30669095	0.4279562	0.21898721
	외측거더	0.1566	0.1677483	0.1314344	0.1877389	0.3089	0.30669095	0.4279562	0.21898721
4	내측거더	0.1566	0.1677483	0.1314344	0.1877389	0.3080	0.30669092	0.4279562	0.21898721
	외측거더	0.1566	0.1677483	0.1314344	0.1877389	0.3089	0.30669095	0.4279562	0.21898721
5	내측거더	0.1867	0.2137683	0.1519479	0.2197309	0.3381	0.34418913	0.4817005	0.24479843
	외측거더	0.1867	0.2137683	0.1519479	0.2197309	0.3390	0.34641426	0.48235663	0.24479843
6	내측거더	0.1566	0.1677483	0.1314344	0.1877389	0.3080	0.30669092	0.4279562	0.21898721
	외측거더	0.1566	0.1677483	0.1314344	0.1877389	0.3089	0.30669095	0.4279562	0.21898721
7	내측거더	0.1347	0.1366483	0.1226314	0.10838975	0.2861	0.26210465	0.4180702	0.20261133
	외측거더	0.1347	0.1366483	0.1226314	0.10838975	0.2870	0.26210465	0.4180702	0.20261133
거도보(중량부)	0.0288	0.0015904	0.0002728	0.0000128			0.2924723	0.4289729	0.20551153
	0.0292	0.000686	0.0002728	0.0000121					

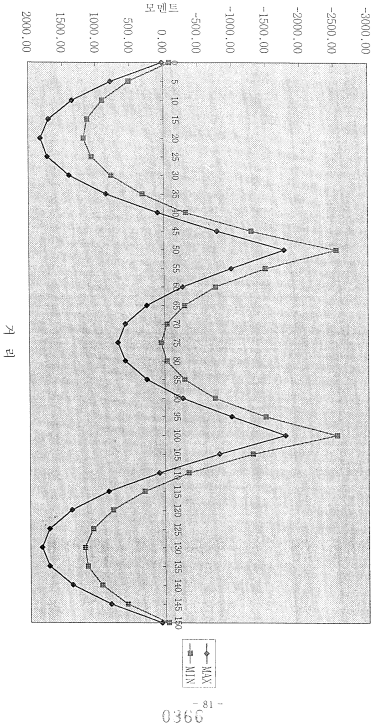

3) 하부구조

2) 단면검토

극한 모멘트 (Mu) = 16439478.000 kg.cm
 극한 전단력 (Su) = 48002.441 kg
 단위 폭 (B) = 100.0 cm
 유효 높이 (D) = 125.0 cm
 피복 두께 (D') = 15.0 cm

*** 소요철근량 계산 ***

극한모멘트 (Mu) = 16439478.000 kg.cm
 평형모멘트 (Mb) = $0.85 \times \sigma_{ck} \times A \times B \times (D-A/2) \times 0.85$
 = 110466544.000 kg.cm

여기서 $A = K \times X = 71.299$
 $\sigma_{ck} < 280$
 $K = 0.85$
 $\sigma_{ck} > 280$
 $K = 0.85 - (\sigma_{ck} - 280) \times 0.007/10$

$X = 6120 \times D / (6120 + \sigma_y) = 83.882 \text{ cm}$

--- Mu < MB ---

인장철근량 (As) = $Mu / (\sigma_y \times (D-AC/2) \times 0.85) = 53.242 \text{ cm}^2$
 여기서 $A = (0.85 \times \sigma_{ck} \times B \times D - \sqrt{0.85 \times \sigma_{ck} \times B \times D})^2$
 $- 2 \times \sigma_{ck} \times B \times Mu) / (0.85 \times \sigma_{ck} \times B) = 7.830 \text{ cm}$
 단면철근비 (P) = $As / (B \times D) = 0.004$
 최대철근비 (Pmax) = $0.75 \times 0.85 \times \sigma_{ck} \times A / (\sigma_y \times D) = 0.029$
 최소철근비 (Pmin) = $14 / \sigma_y = 0.005$

-1130-

1360

--- P < PMIN 인 경우 ---

균열모멘트 (Mc) = $Zc (\sigma_{cb} + N/Ac) = 10121396.000 \text{ kg.cm}$

Mc : 균열모멘트

Zc : 콘크리트부재의 단면계수

σ_{cb} : 콘크리트의 휨인장강도

설계 모멘트의 4/3 배 (4/3 Mu) = 21919304.000 kg.cm

균열모멘트가 설계모멘트의 4/3배 이하이므로 최소철근량 배치

최소철근량 : (1) $4/3 \times As = 70.990 \text{ cm}^2$

(2) $14/SSY \times B \times D = 58.333 \text{ cm}^2$

(3) $0.002 \times B \times D = 25.000 \text{ cm}^2$

최소철근량 Asmin = 58.333 cm²

그러므로 As = 58.333 이상 사용하여야 한다.

그러므로 사용철근량 As = 2 - D22 @ 12.5 = 61.94 cm²

설계모멘트강도 $\Phi Mn = 0.85 \times (As \times \sigma_y \times (D-A/2))$
 = 19125012.500 kg.cm

*** 전단력 검토 ***

극한전단력 Su = 48002.441 kg

콘크리트 전단설계강도 $\Phi Sc = 71843.836 \text{ kg}$

$\Phi Sc = 71843.836 \text{ kg} > Su = 48002.441 \text{ kg}$

그러므로 STIRRUP이 필요없다.

-1131-

1361

5. PILE 설계

1) 말뚝 설계조건

말뚝 지경 : 40.640 cm
 말뚝 두께 : 0.900 cm
 말뚝의 부식두께 : 0.200 cm
 말뚝 길이 : 15.500 m
 지상돌출부 길이 : 0.000 m
 말뚝의 열 수 : 4
 말뚝의 경사 : PILE NO. 1 = 10.000 deg
 PILE NO. 2 = 0.000 deg
 PILE NO. 3 = 0.000 deg
 PILE NO. 4 = 0.000 deg

1/β 부근의 N 값 : 20

2) 말뚝의 선단 허용지력

말뚝의 면적 = 86.953 cm²
 선단폐쇄면적 (A) = 1271.762 cm²
 단면2차 모멘트 = 16998.213 cm⁴
 탄성계수 = 2100000.000 Kg/cm²

a) 수직 허용지력

말뚝선단의 N치 = 40

$Va = \frac{1}{3} \times 30 \times N \times \frac{1}{A/10000} = 50.870 \text{ t (상시)} /$
 $Va = \frac{1}{2} \times 30 \times N \times \frac{1}{A/10000} = 76.306 \text{ t (지진시)}$

-1133-

1363

3) 말뚝군의 도심에 작용하는 하중 (실하중)


(단위 : ton, m)

구분	상부중 사중진	지하수위부시		지하수위고려		
		CGE-1 배재하시	CGE-2 배재하시	CGE-3 배재하시	CGE-4 배재하시	CGE-5 배재하시
기초중	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
교대길이	14.440	14.440	14.440	14.440	14.440	14.440
수평력	22.987	22.466	22.466	44.931	22.466	44.931
연직력	75.886	109.884	94.482	94.482	109.884	94.482
전상향	0.409	0.426	0.323	1.715	0.426	0.323
모멘트	36.920	50.069	49.448	182.077	50.069	49.448

-1134-

1364

2.6.1 Coping 설계

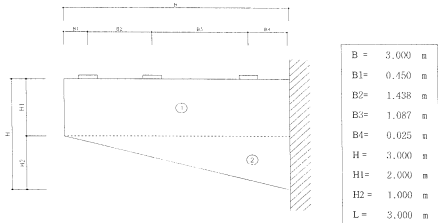

1) 하중산정

① 자 중

구분	산식	중량
1	$3.000 \times 2.000 \times 3.000 \times 2.500$	= 45.000
2	$(1.000 \times 3.000 / 2.000) \times 3.000 \times 2.500$	= 11.250
계		56.250

② 상부사하중

$$R01 = 42.60 + 180.55 + 42.60 = 265.75 \text{ t}$$

③ 상부활하중

$$R1 = 33.93 + 57.22 + 33.93 = 125.08 \text{ t}$$

④ 하중조합 (1.3 x 사하중 + 2.15 x 활하중)

$$Su = 1.3 \times (56.250 + 265.75) + 2.15 \times 125.080 = 687.52 \text{ t}$$

$$Mu = 1.3 \times 45.00 \times 1.500 + 1.30 \times 11.250 \times 1.000 + 1.30 \times 42.60 \times 2.55 + 1.30 \times 180.55 \times 1.112 + 1.30 \times 42.60 \times 0.025 + 2.15 \times 33.93 \times 2.55 + 2.15 \times 57.22 \times 1.112 + 2.15 \times 33.93 \times 0.025 = 830.63 \text{ t.m}$$

$$\therefore \text{전산 OUTPUT}$$

$$Mu = 830.63 \text{ t.m}$$

1.3.98-

1563

2.6.2 내압반원(Corbel)에 의한 검토

1) 작용하중

① 수직전단력 : $Vu = 687.522 \text{ TON}$

② 수평하중

- 풍하중 : $Nu1 = (54.770 / 2) \times 1.3 = 35.60 \text{ TON}$

- 최소수평하중 : $Nu2 = 0.2 \times Vu = 0.2 \times 687.522 = 137.504 \text{ TON}$

③ 합모멘트 : $Mu = Vu \times a + Nu \times 0.40 = 830.63 + 137.50 \times 0.40 = 885.630 \text{ t.m}$

2) 개별하중에 의한 철근량 계산

① 합모멘트에 대한 철근 (Af)

$$Af = \frac{Mu}{\phi \cdot \sigma_y \cdot (d - a/2)} = \frac{885.630 \times 10^5}{0.8 \times 3000 \times 238} = 155.05 \text{ cm}^2$$

② 수평하중에 대한 철근 (An)

$$An = \frac{Nu}{\phi \cdot \sigma_y} = \frac{137.50 \times 10^5}{0.8 \times 3000} = 57.29 \text{ cm}^2$$

③ 전단마찰철근 (Avf)

$$Avf = \frac{Vu}{\phi \cdot \sigma_y \cdot \mu} = \frac{687.522 \times 10^5}{0.8 \times 3000 \times 1.4} = 204.62 \text{ cm}^2$$

3) 주철근 및 피복스터럽 산정

① 주철근

i) $As1 = (2/3 \times Avf + An) = 193.71 \text{ cm}^2$

ii) $As2 = Af + An = 212.34 \text{ cm}^2$

iii) $As3 = 0.04 \times (\sigma_{ck}/\sigma_y) \times b \times d = 232.96 \text{ cm}^2$

i), ii), iii) 중 큰 값 적용 $As(req) = 232.96 \text{ cm}^2$

$$\therefore \text{USE } 36 - \text{D } 25 (As = 283.75 \text{ cm}^2)$$

② 피복스터럽

i) $As1 = 1/3 \times Avf = 68.21 \text{ cm}^2$

ii) $As2 = 0.5 \times (As - An) = 87.83 \text{ cm}^2$

i), ii) 중 큰 값 적용 $As(req) = 87.83 \text{ cm}^2$

$$\therefore \text{USE } 36 - \text{D } 22 (As = 139.36 \text{ cm}^2) \text{ (2/3 d 이하에 배치)}$$

-1339-

1564

2.6.3 철근량 산정

가) 11번부재 - 12단철근 (- MOMENT)

(1) 입력자료

콘크리트 강도	$\sigma_{ck} = 240 \text{ (kg/cm}^2\text{)}$	철근 항복강도	$\sigma_y = 3000 \text{ (kg/cm}^2\text{)}$
Bending	$\phi = 0.85$	(Shear)	$\phi = 0.70$
설계 모멘트	$Mu = 915.54 \text{ (t.m)}$	유요 높이	$d = 285.0 \text{ (cm)}$
설계 전단력	$Su = 547.25 \text{ (t)}$	인장 피복	$d' = 15.0 \text{ (cm)}$
부재폭	$b = 300.0 \text{ (cm)}$	순경간	$Ln = 1050 \text{ (cm)}$

(2) 철근량 산정

균형철근비 $Pb = 0.0387868$ 최대철근비 $Pmax = 0.0290901$

최소철근비 $Pmin = 0.0046667$

최소철근량 $As(min) = 399.00 \text{ (cm}^2\text{)}$

해석요구량 $As(req) = 127.37 \text{ (cm}^2\text{)}$

$As(max) > As(min) > As(req)$

그리므로 요구되는 $As = 169.83 \text{ (cm}^2\text{)}$

사용철근량 $As(use) = 169.83 \text{ (cm}^2\text{)}$

D 25 $\times$ 6EA = 283.75 (cm²)

사용철근비 $P(use) = 0.0033187$

$a = 13.909 \text{ (cm)}$

$$Md = \phi \cdot As \cdot \sigma_y \cdot (d - a/2) = 2011.8 \text{ t.m} > Mu = 915.5 \text{ t.m} \quad (Md/Mu = 2.20) \therefore O.K !!!$$

(3) 전단 검토

- $\phi \cdot Sc = 491.412 < Su = 547.3 \text{ (t)}$ $\therefore$ 전단 보강 필요

- $Ln/d = 3.719 < 5.0$ $\therefore$ Deep Beam 으로 해석.

- 수직 전단철근 가정.

- 간격 : $Sv = 15.0 \text{ cm} < (d/5 = 57 \text{ cm or } 45 \text{ cm})$

- 사용 철근량 : $Av = D19 \times 6EA = 17.19 \text{ cm}^2$

$> Av(min) (= 0.0015bs = 6.75 \text{ cm}^2)$

- 수평 전단철근 가정.

- 간격 : $Svh = 30.0 \text{ cm} < (d/3 = 95 \text{ cm or } 45 \text{ cm})$

- 사용 철근량 : $Avh = D22 \times 6EA = 23.22 \text{ cm}^2$

$> Avh(min) (= 0.0025bs = 23 \text{ cm}^2)$

- 철근이 부담하는 전단강도.

$$Ss = \left(\frac{Av}{Sv} \cdot \frac{Ln}{d} \right) + \left(\frac{Avh}{Svh} \cdot \frac{Ln}{d} \right) \cdot \sigma_y \cdot d = 786.855 \text{ (t)}$$

- 공칭 전단강도.

$Sn = Sc + Ss = 702.017 + 786.86 = 1488.872 \text{ (t)}$

$< 0.18(10 \cdot Ln/d) \cdot \sigma_{ck} \cdot b \cdot d = 3270.907 \text{ (t)}$

- 전단강도 검토.

$$Sd = \phi (Sc + Ss) = 1042.2 \text{ (t)} > Su = 547.3 \text{ (t)} \quad (Sd/Su = 1.90) \therefore O.K !!!$$

-1340-

1565

2.7 적외선검열

1) 단면적관리

① 합모멘트

(단위 : t.m)

하중경우	절점-22	절점-28	절점-34	비고
Case 1	812.77	-1939.01	877.92	
Case 2	714.11	-1716.20	756.39	
Case 3	708.95	-1661.47	751.22	
Case 4	738.10	-1649.49	675.72	
Case 5	733.14	-1597.04	670.76	
Case 6	644.92	-1305.90	475.71	

② 전단력

(단위 : ton)

하중경우	절점-24	절점-28	절점-32	비고
Case 1	-836.27	-121.93	858.97	
Case 2	-733.34	-111.27	747.94	
Case 3	-736.03	-111.66	750.63	
Case 4	-691.66	-82.00	732.71	
Case 5	-694.25	-82.37	735.30	
Case 6	-554.12	140.45	606.77	

-1342-

1567

2.8 검토설계

1) 단면역 정리(국한하중)

하중경우	속 력		단 면 력	합모멘트	비 고
	Pu	Su			
Case 1	-1788.66	- 1.15		87.02	
Case 2	-1538.15	- 2.02		80.61	
Case 3	-1838.15	- 5.19		116.14	
Case 4	-1446.79	-23.91		255.89	
Case 5	-1446.79	-23.89		313.36	
Case 6	-1128.45	-20.63		248.60	

2) 철근량산정 (다음 Page 참조)

-1345-

1570

1) Title (소요철근 산정) :

2) 설계기준

- 콘크리트 설계기준 강도 (σ_{ck}) : 240 kg/cm²
- 철근 항복 강도 (σ_{yk}) : 3000 kg/cm²
- 콘크리트 탄성계수 (E_c) : 23000 kg/cm²
- 철근 설계 덮개 (d') : 15.0 cm

3) 기하입력 자료 (원형단면)

- 직 경 (Diameter) : 240.00 cm
- 비지리 길이 (r_d) : 1410.00 cm
- 유효깊이계수 (α_x) : 2.0
- 유효깊이계수 (α_y) : 2.0

4) 소요철근량 및 부정강도

1) Load Case 1

- 국한속하중 : $P_u = 1788.660$ ton
- 국한모멘트 (X) : $M_{ux} = 87.020$ t.m
- 국한모멘트 (Y) : $M_{uy} = .000$ t.m
- X축 세장비 : $\lambda_x = 53.7$
- Y축 세장비 : $\lambda_y = 53.7$
- 사하중 모멘트 비 : $\beta_{dx} = 0.000$
- : $\beta_{dy} = 0.000$
- X축 확대모멘트 : $\phi M_{ux} = 107.824$ t.m
- Y축 확대모멘트 : $\phi M_{uy} = .000$ t.m
- 합성 확대모멘트 : $\phi M_u = 107.824$ t.m
- 중립축 회전각 : $\theta_{rot} = .000$ Deg
- 최소편심 : $E_{min} = 21.33$ cm
- 평형편심 : $E_b = 58.11$ cm
- 작용편심 : $E_{app} = 6.83$ cm

∴ 영역 1 → 최소편심 구간

- 소요철근량 : $A_{st} = 452.389$ cm²
- 소요철근비 : $P_r = 1.000$ %
- 평형속하중 : $\phi P_b = 3426.989$ ton
- 평형모멘트 : $\phi M_b = 1991.296$ t.m
- 강도감소계수 : $\phi = 0.650$
- 공칭속하중 : $\phi P_n = 5456.684$ ton

2) Load Case 2

- 국한속하중 : $P_u = 1538.150$ ton
- 국한모멘트 (X) : $M_{ux} = 80.610$ t.m
- 국한모멘트 (Y) : $M_{uy} = .000$ t.m
- X축 세장비 : $\lambda_x = 53.7$
- Y축 세장비 : $\lambda_y = 53.7$
- 사하중 모멘트 비 : $\beta_{dx} = 0.000$
- : $\beta_{dy} = 0.000$

-1346-

1571

- X축 확대모멘트 : $\phi M_{ux} = .000$ t.m
- 합성 확대모멘트 : $\phi M_u = 96.645$ t.m
- 중립축 회전각 : $\theta_{rot} = .000$ Deg
- 최소편심 : $E_{min} = 21.33$ cm
- 평형편심 : $E_b = 58.11$ cm
- 작용편심 : $E_{app} = 6.28$ cm
- ∴ 영역 1 → 최소편심 구간
- 소요철근량 : $A_{st} = 452.389$ cm²
- 소요철근비 : $P_r = 1.000$ %
- 평형속하중 : $\phi P_b = 3426.989$ ton
- 평형모멘트 : $\phi M_b = 1991.296$ t.m
- 강도감소계수 : $\phi = 0.650$
- 공칭속하중 : $\phi P_n = 5456.684$ ton

3) Load Case 3


- 국한속하중 : $P_u = 1538.150$ ton
- 국한모멘트 (X) : $M_{ux} = 116.140$ t.m
- 국한모멘트 (Y) : $M_{uy} = .000$ t.m
- X축 세장비 : $\lambda_x = 53.7$
- Y축 세장비 : $\lambda_y = 53.7$
- 사하중 모멘트 비 : $\beta_{dx} = 0.000$
- : $\beta_{dy} = 0.000$
- X축 확대모멘트 : $\phi M_{ux} = 139.243$ t.m
- Y축 확대모멘트 : $\phi M_{uy} = .000$ t.m
- 합성 확대모멘트 : $\phi M_u = 139.243$ t.m
- 중립축 회전각 : $\theta_{rot} = .000$ Deg
- 최소편심 : $E_{min} = 21.33$ cm
- 평형편심 : $E_b = 58.11$ cm
- 작용편심 : $E_{app} = 9.05$ cm
- ∴ 영역 1 → 최소편심 구간
- 소요철근량 : $A_{st} = 452.389$ cm²
- 소요철근비 : $P_r = 1.000$ %
- 평형속하중 : $\phi P_b = 3426.989$ ton
- 평형모멘트 : $\phi M_b = 1991.296$ t.m
- 강도감소계수 : $\phi = 0.650$
- 공칭속하중 : $\phi P_n = 5456.684$ ton

4) Load Case 4

- 국한속하중 : $P_u = 1446.790$ ton
- 국한모멘트 (X) : $M_{ux} = 255.890$ t.m
- 국한모멘트 (Y) : $M_{uy} = .000$ t.m
- X축 세장비 : $\lambda_x = 53.7$
- Y축 세장비 : $\lambda_y = 53.7$
- 사하중 모멘트 비 : $\beta_{dx} = 0.000$
- : $\beta_{dy} = 0.000$
- X축 확대모멘트 : $\phi M_{ux} = 303.210$ t.m

-1347-

1572

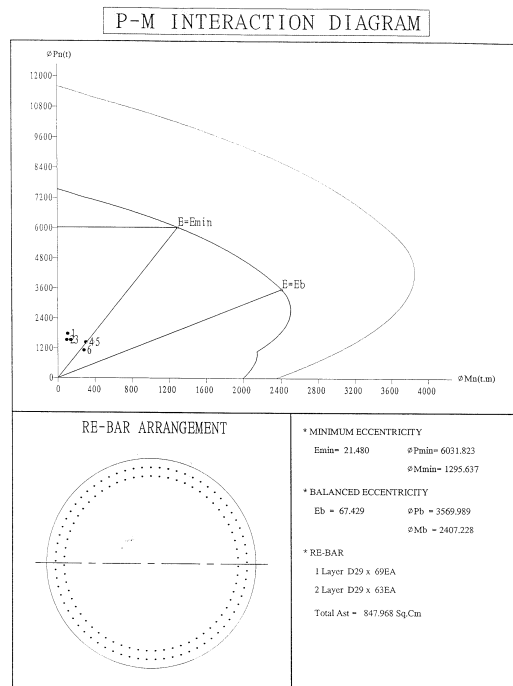

-1354-

1579

2.3 기존 점검 및 진단자료 분석

대상 교량은 2002년 8월 24일 준공 이후 정기적으로 안전점검이 시행되었으며 그 결과에 의한 유지관리가 실시되고 있는 상태이다. 현재까지 실시한 안전점검 중 정밀 안전점검 및 정밀안전진단시 조사된 주요한 손상내용 및 분석결과는 다음과 같다.

2.3.1 기존 점검이력

<표 2.2> 기존 점검이력

번 호	점검·진단 기간	점검 및 진단 기관명	상태 등급	주요점검·진단내용
	점검·진단 구분	점검·진단 책임기술자		검토·분석내용
1	2003.02.24. ~ 2003.04.25	(주)한국건설 안전기술단	A	1) 교면포장(외관상태 양호: 아스콘변형및 파손에 대해 주기적관찰필요) 2) 방호벽 .중앙분리대(진구간 상태양호 : 향후 균열등에 대비해 주기적 관찰필요) 3) 바닥판하면(외관상태 양호: 향후 발생가능한 누수나 균열에 대비 주기 적 관찰필요)
	정밀안전 점검	유흥렬		☞ 검토의견 - 전반적으로 양호한 상태
2	2005.05.12. ~ 2005.07.05	(주)혜성안전 기술원	A	1) 교량의 안전성 및 사용성이 양호하며 국부적인 경미한 손상이 발생한 상태임. 정밀안전진단 필요성 없음.
	정밀안전 점검	정갑출		☞ 검토의견 - 미세균열 표면처리 보수, 배수구 정비 등
3	2007.04.05. ~ 2007.05.31	부계 기술단(주)	A	1) 0.2mm이하 균열, 표지병 파손, 텔리네이터 파손, 교량받침 녹발생
	정밀안전 점검	장용순		☞ 검토의견 - 조사된 손상에 대한 지속적 관찰, 교량받침 채도장이 필 요함.

번호	점검·진단 기간	점검 및 진단 기관명	상태 등급	주요 점검 · 진단내용
	점검·진단 구분	점검·진단 책임기술자		검토·분석내용
4	2009.04.07. ~ 2009.06.30	(주)동화엔지니어링	A	1) 상·하부구조에 폭 0.1~0.2mm이하의 일방향, 이방향 균열이 발생한 상태로, 균열폭, 균열패턴을 감안하여 볼 때 건조수축에 의한 비구조적인 균열이 주를 이루는 것으로 판단되며 현 상태에서의 보수보다는 균열 폭의 변화여부를 지속적으로 관찰하고 향후 균열의 진전이 확인될 시 보수여부를 결정함이 바람직할 것으로 판단된다. 2) 상부 아스팔트에 나타는 균열은 차량의 주행에 따른 것으로서 균열의 길이는 크나 주행성에 크게 영향을 미치지 않을 것으로 판단된다. 3) 신축이음의 부분적인 부식과, 비구조적인 후타재 균열은 구조적인 결함을 보일만한 것은 아니지만 교량의 사용성에 영향을 미칠수 있으므로 지속적인 관찰이 필요하다. 4) 배수파이프 미설치로 인한 누수방지를 위해 파이프를 설치하여야 한다. 5) 부분적으로 일어난 데리네이트 유실로 인해 야간통행 기능성 저하 및 미관 불량의 이유로 보수하도록 한다.
	정밀안전 점검	이상협		☞ 검토의견 - 조사된 손상에 대한 적절한 보수 및 주의관찰이 필요함.
5	2012.03.05. ~ 2012.06.30	(주)아워브레인	B	1) 교량의 안전성을 저해할 만한 손상(주형의 처짐 및 변형, 받침의 파손 등)은 없으며, 신축이음 및 받침장치의 가동상태 등 교량의 전반적인 신축거동 또한 양호한 상태로 나타났다. 2) 주요 손상으로는 바닥판하면 균열, 주형내부 우수유입 및 도장손상, 하부구조 균열, 신축장치 후타재 균열 및 방호벽 균열 등이다. 3) 콘크리트 비파괴시험 결과, 콘크리트의 강도 및 탄산화, 철근 배근상태 등은 전반적으로 설계기준이나 시방기준에 만족하는 것으로 평가되었다. 강제 비파괴시험 결과, 주형의 맞대기 용접부는 내부결함이 없는 양호한 상태로 나타났으며, 주형 내,외부에 대한 도막두께 또한 양호한 상태로 측정되었다. 4) 대상교량의 상태평가 결과, 환산결합도 점수가 범물방향은 0.197, 안심방향은 0.203으로 전체 교량의 환산결합도 점수는 0.200 으로 산정되어 상태평가등급은 'B'로 평가되었다. SPG구간 및 STB 구간에 대한 구조 해석 및 재하시험 결과, 모든 부재에서 안전율이 1.0 이상으로 설계하중(DB(DL)-24)를 만족하고 있으며, 공용내하력 평가결과 설계하중을 상회하고 있는바, 대상교량의 안전성 평가 결과는 기준 'A'로 평가되었다. 5) 범안대교의 정밀안전진단 종합평가 결과, 상태평가등급은 "B"이다.
	정밀안전 진단 (하자)	유근무		☞ 검토의견 - 표면처리, 수지주입, 단면보수, 도장보수가 필요함.

번호	점검·진단 기간	점검 및 진단 기관명	상태 등급	주요 점검 · 진단내용
	점검·진단 구분	점검·진단 책임기술자		검토·분석내용
6	2014.02.15. ~ 2014.04.05	(주)삼우기술	B	1) 주요 손상으로는 신축장치 후타재 균열, 고무셀재 불량 및 교대, 교각의 콘크리트 파손, 미세균열 등으로 시설물의 구조적 안전성에 영향을 미치는 수준은 아닌 것으로 판단되나, 향후 구조물의 내구성 및 사용성 확보를 위하여 손상 부위에 대한 적절한 보수 및 지속적인 점검을 통한 유지관리가 필요한 것으로 판단된다
	정밀안전 점검	이달재		☞ 검토의견 - 조사된 손상에 대한 표면처리, 수지주입보수, 단면보수, 배수시설 정비가 필요함.
7	2016.02.19. ~ 2016.04.03	(주)우림종합 엔지니어링	B	1) 교면포장 : 망상균열,보수부재균열,이물질퇴적,포장패임,포장균열 2) 방호벽 : 균열, 굽힘 3) 배수시설 : 배수구 막힘, 배수관 설치불량 4) 신축이음 : 후타재균열, 망상균열, 토사퇴적 5) 거더내부 : 배설물 퇴적, 실링 불량 6) 하부구조 : 누수오염,누수흔적, 범면보호블록 침하
	정밀안전 점검	김길만		☞ 검토의견 - 범안대교의 현장조사(외관조사, 내구성조사)에 의한 상태 평가 결과 『B등급(0.131)』으로 평가되었으며, 금회 조사된 결함 및 손상 부위에 대해서는 단기적인 보수와 중점유지관리 항목들에 대한 주기적인 점검이 시행된다면 내구성 및 사용성에는 문제가 없을 것으로 판단되며, 유지관리 하는데는 문제가 없을 것으로 판단된다.
8	2017.03.02. ~ 2017.06.09	(주)우림종합 엔지니어링	B	1) 교면포장 망상균열, 아스콘 균열, 패임, 토사퇴적 2) 콘크리트 방호난간 균열, 굽힘 3) 신축이음 본체 A2 하부 고무재 변형, 유간사이 이물질 퇴적 4) 도장박락, 화재 그늘음, 내부 도장 박락, SP 실링처리 미흡 5) 교대 미세균열, 교각 누수흔적 및 오염, 단면손상 6) 교량받침 도장들뜸, 고무재 탈락, 이동량 표시계 탈락 7) 배수관 위치불량, 배수구 막힘
	정밀안전 진단	김길만		☞ 검토의견 - 조사된 손상에 대한 재포장 및 교면방수, 균열보수, 표면 보수, 거더 도장보수 및 실링보수, 배수관 길이연장 등의 보수 및 주의 관찰이 필요함.

번호	점검·진단 기간	점검 및 진단 기관명	상태 등급	주요 점검 · 진단내용
	점검·진단 구분	점검·진단 책임기술자		검토 · 분석내용
9	2019.04.22. ~ 2019.06.09	(주)명성엔지니어링	B	1) 교면포장 : 아스콘 균열, 라벨링 2) 방호벽 및 중앙분리대 : 균열(cw=0.3mm미만), 백태, 긁힘 3) 배수시설 : 배수구 막힘, 배수관 이음부 누수 4) 신축이음 : 본체 하부 누수, 후타재 균열, 파손 5) 바닥판 : 균열(cw=0.3mm미만), 백태, 파손, 재료분리 6) 거더 : 도장박리 및 박락, 부식 및 변형 7) 받침장치 : 받침콘크리트 균열(cw=0.3mm미만), 파손 8) 교대 및 교각 : 균열(cw=0.3mm미만), 파손 및 철근노출, 침하 등
	정밀안전 점검	이상훈		☞ 검토의견 - 조사된 손상에 대한 단면보수, 표면처리, 아스콘 패칭, 신축이음 하부 고무재 교체, 정비 등의 적절한 보수 및 주의관찰이 필요함.
10	2021.04.19. ~ 2021.06.09	주식회사 다인기술단	B	1) 바닥판 표면박리, 균열 2) 거더 강재변형 3) 교대 균열(W<0.3mm), 교대 실란트 파손, 교각 균열(W<0.3mm, 교각 망상균열, 교각 면박리,오염, 교각 파손, 교각 오염, 체수흔적, 교각 조류배설물퇴적 4) 받침콘크리트 균열 5) 아스콘 균열, 아스콘 파손 6) 방호벽 균열(W<0.3mm), 방호벽 백태균열, 접속부 단차 7) 배수구 막힘, 배수관 볼트 탈락, 배수관 누수오염 8) 후타재 균열, 차수커버 볼트탈락
	정밀안전 점검	김병준		☞ 검토의견 - 조사된 손상에 대한 단면보수, 실란트재마감, 청소, 아스팔트실링, 아스팔트패칭, 볼트재설치 등의 보수 및 주의관찰이 필요함

2.3.2 최근 정밀안전진단 분석

<표 2.3> 최근 정밀안전진단 분석

번호	점검·진단 기간	점검 및 진단 기관명	상태 등급	주요점검·진단내용
	점검·진단 구분	점검·진단 책임기술자		검토·분석내용
1	2017.03.02. ~ 2017.06.09	(주)우림종합 엔지니어링	B	1) 교면포장 망상균열, 아스콘 균열, 패임, 토사퇴적 2) 콘크리트 방호난간 균열, 굽힘 3) 신축이음 본체 A2 하부 고무재 변형, 유간사이 이물질 퇴적 4) 도장박락, 화재 그을음, 내부 도장 박락, SP 실링처리 미흡 5) 교대 미세균열, 교각 누수흔적 및 오염, 단면손상 6) 교량받침 도장들뜸, 고무재 탈락, 이동량 표시계 탈락 7) 배수관 위치불량, 배수구 막힘
	정밀안전 진단	김길만		☞ 검토의견 - 조사된 손상에 대한 재포장 및 교면방수, 균열보수, 표면 보수, 거더 도장보수 및 실링보수, 배수관 길이연장 등의 보수 및 주의 관찰이 필요함.

가) 외관조사 분석

구분	점검 결과	검토의견
바닥판	종조인트부 우수유입에 의한 콘크리트 백태가 일부 발생 및 캔틸레버 건조수축균열이 조사되어 유지관찰이 필요	균열 진전여부, 신규손상 발생여부 확인
강재주형 및 2차부재	거더 외부는 도장 들뜸 및 박락, 그을음, 배설물 퇴적 등이 조사 내부는 도장손상, 실링처리 미흡, 배설물 퇴적이 발생	강재변형부 및 내부 실링처리 확인, 도장손상 추가 및 진전여부
교대 및 교각	일부 균열, 망상균열, 기둥하부 누수오염, 국부 파손 등의 손상이 발생	균열 진전여부, 신규손상 발생여부 확인
교량받침	국부 도장들뜸, 고무재 탈락, 이동량 표시계 파손 등이 조사	기존손상 진전여부, 가동 여유량 검토
신축이음	일부 유간토사퇴적, 후타재 균열, 하부 고무지수재 변형 등이 조사	신축이음 가동여유량 검토
교면포장	망상균열, 아스콘 패임, 시점 토공구간의 아스콘 망상 균열이 조사	주행차량 영향여부 확인
배수시설	배수구 막힘 발생, 배수관은 P4 교각기둥 하부 배수관 길이부족에 의한 콘크리트 열화가 발생	배수 지장여부 확인, 2차손상 발생 여부
난간, 연석	균열(c/w=0.3mm미만, 이상)이 다수 발생, 굽힘 등이 조사	균열, 굽힘 진전 여부 확인

나) 비파괴조사 분석

구 분	시험 결과	검토의견
콘크리트 강도	· 보정코어강도 : 24.4 (상부), 21.7 ~ 23.1 MPa (하부) · 상부구조(범물) 비파괴 강도 : 27.3 ~ 30.5 MPa (반발경도법) · 상부구조(안심) 비파괴 강도 : 27.2 ~ 31.0 MPa (반발경도법) · 하부구조(범물) 비파괴 강도 : 24.6 ~ 25.7 MPa (반발경도법) · 하부구조(안심) 비파괴 강도 : 24.3 ~ 26.0 MPa (반발경도법) · 설계기준강도(상부구조: 27 MPa, 하부구조: 24 MPa)를 상회하는 것으로 측정됨.	대체로 양호한 것으로 판단됨, 반발경도 및 초음파 전달속도를 이용한 비파괴 강도 검토
탄산화 시험	· 상부구조 탄산화 깊이 : 6.5~13.7 mm (기준 b) · 하부구조 탄산화 깊이 : 5.5~17.5 mm (기준 a) · 탄산화 잔여 깊이가 최소 10~30mm 미만이며 일부 피복두께가 작은 구간은 주기적인 측정을 통한 주의관찰 필요함.	대체로 양호한 것으로 판단됨, 탄산화 깊이 진행상태 및 측정부위의 실측피복과 비교 검토
철근탐사 시험	· 배근간격 : 상·하부구조 모두 대체로 설계상태와 일치함. · 피복두께 : 설계상태 이상으로 측정됨.	대체로 양호한 것으로 판단됨
균열깊이 측정	· 균열(폭 0.3mm미만) 상부구조 3개소, 하부구조 3개소 측정결과, 피복두께를 초과하지 않은 상태	대체로 양호한 것으로 판단됨, 균열조사후 균열 깊이 측정 확인
염화물 함유 량시험	· 상부구조 염화물 함유량 : 0.2308 kg/m³ (기준 a) · 하부구조 염화물 함유량 : 0.0747 kg/m³ (기준 a)	조사수량 지침에 맞게 추가 검토
초음파 탐상시험 (UT)	· 강재거더 내부 맞대기용접부 조사개소 : 158 개소(S1~S11) · 불합격 개소 : 0 개소 · KS B 0896의 판정기준에 의거 불합격 결함은 조사되지 않았음.	조사수량 지침에 맞게 검토
도막두께 측정	· 범물방향 : 외부 272~347μm, 내부 226~335μm · 안심방향 : 외부 239~347μm, 내부 219~28μm · 내외부 모두에서 기준도막두께(외부 195μm, 내부 150μm) 이상의 두께를 확보	조사수량 지침에 맞게 검토

다) 상태평가 평가 분석

1) 범물방향

교량명 : 범안대교(범물방향) - S1(SPG)																
부재의 분류			상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조 형식		바닥판	거터	가로보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화 (상)	탄산화 (하)	염화물 (상)	염화물 (하)
S1	A1	SPG	b	a	a	b	b	b	b	a	b	Q	x	a	x	x
평균			0.200	0.100	0.100	0.200	0.200	0.200	0.200	0.100	0.200	N/A	0.000	0.100	x	x
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	4	3	x	x
(평균x가중치) /가중치합			0.036	0.020	0.005	0.014	0.006	0.004	0.018	0.009	0.040	N/A	0.000	0.003	x	x
1. 환산결함도 점수 =													0.155			
2. 상태평가 결과 =													B			

교량명 : 범안대교(범물방향) - S2~S11(STB)																
부재의 분류			상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호		구조 형식	바닥판	거터	가로보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화 (상)	탄산화 (하)	염화물 (상)	염화물 (하)
S2	P1	STB	b	b	a	b	b	b	c	b	b	Q	a	x	x	x
S3	P2	STB	b	b	a	b	b	b	x	a	b	Q	a	a	x	x
S4	P3	STB	a	b	a	a	b	b	x	a	b	Q	x	a	x	x
S5	P4	STB	a	b	b	a	b	b	c	b	b	Q	a	a	x	x
S6	P5	STB	a	b	b	b	b	b	x	b	b	Q	a	x	x	x
S7	P6	STB	a	b	b	b	b	b	x	a	b	Q	x	x	x	x
S8	P7	STB	a	b	b	b	b	b	x	b	b	Q	x	x	x	x
S9	P8	STB	a	b	b	b	b	b	c	b	b	Q	x	a	x	x
S10	P9	STB	b	b	b	b	b	b	x	b	b	Q	a	x	x	x
S11	P10	STB	a	b	b	b	b	b	x	a	b	Q	x	x	x	x
/	A2	STB	x	x	x	x	x	x	c	a	b	Q	x	a	x	x
평균			0.130	0.200	0.170	0.180	0.200	0.200	0.400	0.155	0.200	N/A	0.100	0.100	0.000	0.000
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	4	3	0	0
(평균x가중치) /가중치합			0.023	0.040	0.009	0.013	0.006	0.004	0.036	0.014	0.040	N/A	0.004	0.003	0.000	0.000
1. 환산결함도 점수 =													0.191			
2. 상태평가 결과 =													B			

2) 안심방향

교량명 : 범안대교(안심방향) - S1(SPG)																
부재의 분류			상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조 형식		바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화 (상)	탄산화 (하)	염화물 (상)	염화물 (하)
S1	A1	SPG	b	a	a	b	b	b	c	a	b	Q	a	a	x	x
평균			0.200	0.100	0.100	0.200	0.200	0.200	0.400	0.100	0.200	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	0	4	3	0	0
(평균x가중치) /가중치합			0.036	0.020	0.005	0.014	0.006	0.004	0.036	0.009	0.040	0.000	0.004	0.003	0.000	0.000
1. 환산결함도 점수 =													0.173			
2. 상태평가 결과 =													B			

교량명 : 범안대교(안심방향) - S2~S11(STB)																
부재의 분류			상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호		구조 형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화 (상)	탄산화 (하)	염화물 (상)	염화물 (하)
S2	P1	STB	b	b	a	b	b	b	c	b	b	Q	a	x	a	x
S3	P2	STB	b	b	a	b	b	b	x	a	b	Q	a	a	x	x
S4	P3	STB	a	b	a	b	b	b	x	a	b	Q	x	a	x	x
S5	P4	STB	b	b	b	b	b	b	b	a	b	Q	a	a	x	x
S6	P5	STB	b	b	b	b	b	b	x	b	b	Q	a	x	x	x
S7	P6	STB	a	b	b	b	b	b	x	b	b	Q	x	x	x	x
S8	P7	STB	a	b	b	b	b	b	x	b	b	Q	x	x	x	x
S9	P8	STB	a	b	b	a	b	b	b	a	b	Q	x	a	x	x
S10	P9	STB	a	b	b	a	b	b	x	b	b	Q	a	x	x	x
S11	P10	STB	b	b	b	b	b	b	x	a	b	Q	x	x	x	a
/	A2	STB	x	x	x	x	x	x	c	a	b	Q	x	a	x	x
평균			0.150	0.200	0.170	0.180	0.200	0.200	0.300	0.145	0.200	0.000	0.100	0.100	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	0	2	2	2	1
(평균x가중치) /가중치합			0.027	0.040	0.009	0.013	0.006	0.004	0.027	0.013	0.040	0.000	0.002	0.002	0.002	0.001
1. 환산결함도 점수 =													0.185			
2. 상태평가 결과 =													B			

라) 안전성 평가 분석

1) 안전성평가 분석

① 안전성평가 결과

㉠ 바닥판의 안전성평가 결과

구 분	휨 모멘트(kN · m)	바닥판	안전율	안전성 평가등급
바닥판 캔틸레버부	공칭강도 ϕM_n (kN · m)	122.08	1.150	A
	극한강도 Mu (kN · m)	106.16		
바닥판 중간부	공칭강도 ϕM_n (kN · m)	105.88	1.423	A
	극한강도 Mu (kN · m)	74.37		

㉡ 거더의 안전성평가 결과

구 분			허용응력설계법에 의한 안전성평가	검토 결과
G1 (외측)	정모멘 트부	상연	$SF(\text{안전율}) = \frac{\text{허용응력}}{\text{발생응력}} = \frac{f_a}{f_{d+l}} = \frac{131.067}{79.408 + 38.099} = 1.115$	A
		하연	$SF(\text{안전율}) = \frac{\text{허용응력}}{\text{발생응력}} = \frac{f_a}{f_{d+l}} = \frac{190}{86.810 + 41.651} = 1.479$	A
	부모멘 트부	상연	$SF(\text{안전율}) = \frac{\text{허용응력}}{\text{발생응력}} = \frac{f_a}{f_{d+l}} = \frac{190.000}{90.531 + 30.127} = 1.575$	A
		하연	$SF(\text{안전율}) = \frac{\text{허용응력}}{\text{발생응력}} = \frac{f_a}{f_{d+l}} = \frac{190}{94.438 + 36.459} = 1.452$	A
G2 (내측)	정모멘 트부	상연	$SF(\text{안전율}) = \frac{\text{허용응력}}{\text{발생응력}} = \frac{f_a}{f_{d+l}} = \frac{131.067}{79.016 + 43.195} = \mathbf{1.106}$	A
		하연	$SF(\text{안전율}) = \frac{\text{허용응력}}{\text{발생응력}} = \frac{f_a}{f_{d+l}} = \frac{190}{86.382 + 43.195} = 1.466$	A
	부모멘 트부	상연	$SF(\text{안전율}) = \frac{\text{허용응력}}{\text{발생응력}} = \frac{f_a}{f_{d+l}} = \frac{190}{76.832 + 30.756} = 1.766$	A
		하연	$SF(\text{안전율}) = \frac{\text{허용응력}}{\text{발생응력}} = \frac{f_a}{f_{d+l}} = \frac{190}{77.651 + 32.977} = 1.717$	A

② 내하력평가 결과

① 바닥판의 기본 내하력 산정 결과

내하율(RF) =	$\frac{\Phi M_n - \gamma_d M_d}{\gamma_l M_l (1 + i)} =$	$\frac{122.08 - 1.3 \times 14.646}{2.15 \times 40.519} =$	1.182
기본내하력(P)	$K_s \times RF \times Pr =$	$1.0 \times 1.182 \times 24 =$	DB 24이상

바닥판의 안전성은 양호한 것으로 나타났고, 기본내하력도 설계내하력 이상인 것으로 평가되었다.

② 거더의 기본 내하력 산정 결과

구 분	G1(상연)		G1(하연)	
	중앙부(S1)	지점부(P3)	중앙부(S1)	지점부(P3)
허용응력 (f_a), MPa	131.067	190.000	190.000	190.000
고정하중응력 (f_d), MPa	79.408	90.531	86.810	94.438
활하중응력 (f_l), MPa	38.099	30.127	41.651	36.459
내하율(RF) = $\frac{f_a - f_d}{f_l (1 + i)}$	1.356	3.302	2.478	2.621
기본내하력 P= $K_s \times RF \times P_r$	DB 24이상	DB 24이상	DB 24이상	DB 24이상

구 분	G2(상연)		G2(하연)	
	중앙부(S1)	지점부(P3)	중앙부(S1)	지점부(P3)
허용응력 (f_a), MPa	131.067	190.000	190.000	190.000
고정하중응력 (f_d), MPa	79.016	76.832	86.382	77.651
활하중응력 (f_l), MPa	39.512	30.756	43.195	32.977
내하율(RF) = $\frac{f_a - f_d}{f_l (1 + i)}$	1.317	3.680	2.399	3.407
기본내하력 P= $K_s \times RF \times P_r$	DB 24이상	DB 24이상	DB 24이상	DB 24이상

거더 내하력 평가 결과 기본 내하력이 설계활하중인 DB-24, DL-24의 내하력을 상회하는 것으로 나타나 대상교량의 사용성 측면과 안전성 측면에서 설계내하력 이상의 내하력을 확보하고 있는 것으로 판단된다.

2.3.3 최근 정밀안전점검 분석

<표 2.4> 최근 정밀안전점검 분석

번호	점검·진단 기간	점검 및 진단 기관명	상태 등급	주요점검·진단내용
	점검·진단 구분	점검·진단 책임기술자		검토·분석내용
1	2021.04.19. ~ 2021.06.09	주식회사 다인기술단	B	1) 바닥판 균열, 백태 2) 거더 외부 도장손상, 이물질퇴적, 내부 도장손상, 이물질퇴적 3) 교대 균열(CW<0.3mm), 파손 및 철근노출, 범면 침하, 밀림, 교각 균열(CW≤0.3mm, 망상균열, 표면박리, 파손 및 탈락, 조류배설물 퇴적 4) 교량받침 실링제 탈락, 이동량눈금자 파손, 받침콘크리트 균열 5) 아스콘 균열, 아스콘 파손, 소성변형 6) 방호벽 균열(CW<0.3mm), 방호벽 굽힘, 텔리네이터 파손 7) 배수구 막힘, 배수관 볼트 탈락, 배수관 위치불량 8) 신축이음 후타재 균열, 파손, 차수커버 볼트탈락
	정밀안전 점검	김병춘		☞ 검토의견 - 조사된 손상에 대한 단면보수, 실란트재마감, 청소, 아스팔트실링, 아스팔트패칭, 볼트재설치 등의 보수 및 주의관찰이 필요함

가) 외관조사 분석

구분	점검 결과	검토의견
바닥판	캔틸레버 균열, 백태 등이 조사되었으며, 주의관찰이 필요	균열 진전여부, 신규손상 발생여부 확인
강재주형 및 2차부재	거더 외부는 외부 타격에 의한 변형이 조사	강재변형부 확인, 신규손상 발생여부 확인
교대 및 교각	일부 균열, 우수유입에 따른 오염현상, 표면박리, 조류 배설물 퇴적 등의 손상이 발생	균열 진전여부, 신규손상 발생여부 확인
교량받침	콘크리트 균열, 이동량눈금자 파손, 실링제 탈락 등이 조사	기존손상 진전여부, 가동 여유량 검토
신축이음	후타재 균열, 차수커버의 볼트탈락 조사	신축이음 가동여유량 검토
교면포장	균열, 파손, 소성변형이 국부적으로 조사되어 관리가 필요한 상태	기존손상 진전여부, 주행 차량 영향여부 확인
배수시설	배수구 막힘 발생 배수관 볼트탈락, 배수관 위치 불량 등의 손상 발생	배수 지장여부 확인, 2차손상 발생 여부
난간, 연석	균열(c/w=0.3mm미만)이 다수 조사되었으며, 일부 균열부 백태, 텔리네이터 파손 손상이 조사	기존손상 진전여부

나) 비파괴조사 분석

구 분	시험 결과	검토의견
콘크리트 강도	· 상부구조(범물) 비파괴 강도 : 27.1 ~ 31.4 MPa (반발경도법) · 상부구조(안심) 비파괴 강도 : 28.9 ~ 30.5 MPa (반발경도법) · 하부구조(범물) 비파괴 강도 : 24.4 ~ 26.3 MPa (반발경도법) · 하부구조(안심) 비파괴 강도 : 24.6 ~ 27.1 MPa (반발경도법) · 설계기준강도(상부구조: 27 MPa, 하부구조: 24 MPa)를 상회하는 것으로 측정됨.	전반적으로 양호한 것으로 판단됨, 반발경도를 이용한 비파괴 강도 검토
탄산화 시험	· 상부구조 탄산화 깊이 : 6.0 ~ 8.0 mm (기준 b) · 하부구조 탄산화 깊이 : 3.0 ~ 9.0 mm (기준 a) · 탄산화 잔여 깊이가 최소 35~97mm 미만이며 일부 피복두께가 작은 구간은 주기적인 측정을 통한 주의관찰 필요함.	전반적으로 양호한 것으로 판단됨, 탄산화 깊이 진행상태 및 측정부위의 실측피복과 비교 검토

다) 상태평가 평가 분석

1) 범물방향

교량명 : 범안대교(범물방향) - S1(SPG)																
부재의 분류			상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조 형식		바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화 (상)	탄산화 (하)	염화물 (상)	염화물 (하)
S1	A1	SPG	a	b	a	a	a	b	b	a	b	Q	X	X	x	x
평균			0.100	0.200	0.100	0.100	0.100	0.200	0.200	0.100	0.200	N/A	X	X	x	x
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	X	X	x	x
(평균x가중치) /가중치합			0.018	0.040	0.005	0.007	0.003	0.004	0.018	0.009	0.040	N/A	X	X	x	x
1. 환산결함도 점수 =													0.155			
2. 상태평가 결과 =													B			

교량명 : 범안대교(범물방향) - S2~S11(STB)																
부재의 분류			상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조 형식		바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화 (상)	탄산화 (하)	염화물 (상)	염화물 (하)
S2	P1	STB	b	a	a	a	a	b	b	b	b	Q	X	X	x	x
S3	P2	STB	b	a	a	a	b	b	X	a	b	Q	X	X	x	x
S4	P3	STB	a	a	a	a	b	b	X	a	b	Q	X	X	x	x
S5	P4	STB	a	a	a	b	b	b	b	a	b	Q	X	X	x	x
S6	P5	STB	b	a	a	a	b	b	X	a	b	Q	X	X	x	x
S7	P6	STB	a	a	a	b	b	b	X	a	a	Q	X	X	x	x
S8	P7	STB	a	a	a	a	b	b	X	a	b	Q	X	X	x	x
S9	P8	STB	a	a	a	a	a	b	b	a	b	Q	X	X	x	x
S10	P9	STB	a	a	a	a	b	b	X	a	a	Q	X	X	x	x
S11	P10	STB	b	a	a	a	b	b	X	a	b	Q	a	X	x	x
/	A2	STB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	b	a	a	Q	N/A	a	x	x
평균			0.140	0.100	0.100	0.120	0.180	0.200	0.200	0.109	0.173	N/A	0.100	0.100	0.000	0.000
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	4	3	0	0
(평균x가중치) /가중치합			0.025	0.020	0.005	0.008	0.005	0.004	0.018	0.010	0.035	N/A	0.004	0.003	0.000	0.000
1. 환산결함도 점수 =													0.137			
2. 상태평가 결과 =													B			

2) 안심방향

교량명 : 범안대교(안심방향) - S1(SPG)																
부재의 분류			상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조 형식		바닥판	거터	가로보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화 (상)	탄산화 (하)	염화물 (상)	염화물 (하)
S1	A1	SPG	a	a	a	a	a	b	b	b	b	Q	b	a	x	x
평균			0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.200	0.200	0.200	0.200	N/A	0.200	0.100	x	x
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	4	3	x	x
(평균x가중치) /가중치합			0.018	0.020	0.005	0.007	0.003	0.004	0.018	0.018	0.040	N/A	0.008	0.003	x	x
1. 환산결함도 점수 =													0.144			
2. 상태평가 결과 =													B			

교량명 : 범안대교(안심방향) - S2~S11(STB)																
부재의 분류			상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조 형식		바닥판	거터	가로보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화 (상)	탄산화 (하)	염화물 (상)	염화물 (하)
S2	P1	STB	b	b	a	b	a	b	b	b	b	Q	b	X	x	x
S3	P2	STB	a	b	a	b	b	b	X	a	b	Q	X	X	x	x
S4	P3	STB	a	a	a	b	a	b	X	a	b	Q	b	X	x	x
S5	P4	STB	b	a	a	b	b	b	b	a	b	Q	X	X	x	x
S6	P5	STB	a	a	a	b	b	b	X	a	a	Q	X	a	x	x
S7	P6	STB	b	b	a	b	b	b	X	a	a	Q	X	X	x	x
S8	P7	STB	a	a	a	b	b	b	X	a	b	Q	X	X	x	x
S9	P8	STB	a	a	a	b	b	b	b	a	b	Q	X	X	x	x
S10	P9	STB	a	a	b	b	b	b	X	a	a	Q	X	X	x	x
S11	P10	STB	a	a	a	b	b	b	X	a	b	Q	X	X	x	x
/	A2	STB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	c	a	c	Q	N/A	X	x	x
평균			0.130	0.130	0.110	0.200	0.180	0.200	0.250	0.109	0.191	N/A	0.200	0.100	0.000	0.000
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	4	3	0	0
(평균x가중치) /가중치합			0.023	0.026	0.006	0.014	0.005	0.004	0.023	0.010	0.038	N/A	0.008	0.003	0.000	0.000
1. 환산결함도 점수 =													0.155			
2. 상태평가 결과 =													B			

2.4 보수 · 보강 이력

대상 교량에 대한 보수 · 보강 이력은 FMS의 시설물관리대장 및 관리주체로부터 제공받은 사항이며 대체로 내구성, 주행차량의 안전 및 주행성 저하방지 차원의 보수가 시행된 것으로 판단된다.

<표 2.4> 보수 · 보강 이력

구 분	일 자	내 용	비 고
1	2010년 08월	균열보수공사(27천원)	(주)일송테크
2	2010년 10월	교면포장 재포장(오버레이 등, 113,700천원)	(주)협우건설
3	2011년 03월	교면포장 재포장(오버레이 등, 114,200천원)	(주)협우건설
4	2012년 11월	하자보수공사-교각 먼처리 및 중성화방지 표면처리	-
5	2013년 03월	범안대교 방호벽 교체 및 추가설치(70,000천원)	한성안전
6	2014년 11월	신축이음 교체공사(180,000천원)	(주)은마건설
7	2015년 05월	교면포장 보수공사-아스콘 팻칭	-
8	2016년 04월	교면포장 재포장(절삭후 재포장, 16,600천원)	대익건설(주)
9	2018년 12월	교면 방수 및 포장공사(579,229천원)	(주)대남건설
10	2019년 09월	시설물 보수공사-표면처리, 단면보수 등(10,807천원)	(주)천수
11	2020년 08월	시설물 보수공사-주입보수, 배수관 연장 등(3,489천원)	(주)천수

2.5 시설물의 내진설계 여부 확인

본 교량에 적용된 내진설계 관련 내용은 ‘대구광역시 4차 순환도로(고산국도~안심국도)건설 실시설계’에서 발췌하였다.

2.5.1 내진설계 내용

1. 검토조건

1.1 교량의 제원

- 1) 교량 형식 : STEEL BOX GIRDER 교
- 2) 지간 구성 : $(3@55)+(4@50)+(3@50) = 515\text{ m}$
- 3) 폭 원 : $(14.45 \sim 25.10\text{m})$
- 4) 교각 형식 : 2주식 또는 3주식 교각
- 5) 기초 형식 : 직립기초

1.2 내진설계기준

- 1) 내진 등급 : 내진1등급류 ($A = 0.14$)
- 2) 지반 계수 : $S = 1.0$ (지반종류 I)
- 3) 응답수정계수
 - 교과 : $R = 5$
 - 상부구조와의 연결부 : $R = 1.0$
 - 기초 : $R = 1.5$
- 4) 해석 방법 : 다공모드스펙트럼해석
- 5) 설계스펙트럼 : 도로교사설용 「내진설계편」 스펙트럼 이용
- 6) 해석프로그램 : SAP 2000

1.3 참고문헌

- | | | |
|----------------------------------|-----------|------------|
| 1) 도로교표준시방서 | - - - - - | 건설부 |
| 2) AASHTO STANDARD SPECIFICATION | - - - - - | AASHTO |
| 3) Seismic Design of Bridges | - - - - - | U. S. FHWA |


 
-1219- 1446

2. 내진해석 Modelling

2.1 Modelling시 주요 고려사항

- 1) 기하구조
 - ① 평면선형이 곡선($R=180m$)이나 곡선반경이 크고, 호의 길이가 짧으므로 곡선효과는 고려하지 않았다.
 - ② 상부구조에 대한 절첩은 경간당 10m내외로 계획하였으며, 상부구조의 각 절첩은 2축상과 동일위치에서 일직선으로 놓이는 것으로 가정하였다.
- 2) 단면형성 및 질량
 - ① 상부구조의 변곡구간에서 단면형성은 원의식 지간중앙축으로 계산하였으며, 하부구조의 단면형성은 비굴절단면에 대한 값을 사용하였다.
 - ② 상부구조의 질량산정은 1차사하중 및 2차사하중에 대한 반박을 교량길이의 비로 나누어 경간당 분포하중으로 산정하였으며, 프로그램에서는 인접절첩에 lumped mass로 변환하여 해석된다.
- 3) 경계조건
 - ① 의결기구조 앞면에 지지되는 교각의 하단은 모든 자유도를 구속시켰으며, 교대에는 별도의 부재를 두지 않고 지점치하하여 교축방향 변위와 교각직각방향의 회전 에 대한 자유도를 풀어 주었다.
 - ② 상부구조와 하부구조가 연결되는 고정단교각, 가동단교각, 신축이음부교각 상단은 각각의 변위특성에 맞게 Constraints 조건을 설정하였다.
- 4) 질량기여도
 - 교구연동도모드 해석에서 각 건물도모드 질량기여도와 합은 90% 이상되도록 하였다.
- 5) 용당스펙트럼
 - 설계용당스펙트럼은 도로교시방서 내진설계편(1996)에 제시된 값을 사용하였다.

-1220- 1447

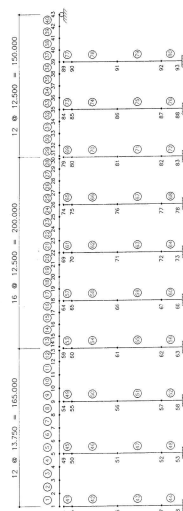

1448

- 1221 -

2.3 단면성능 (Section Properties)

2.3.1 상부구조

Type	Area (m ²)	I-33 (m ³)	I-22 (m ³)	J (m ³)	WSS	비고 (해당부재)
1	1.177	2.491	40.887	0.774	2.363	1경간 부재
2	0.955	2.155	26.205	0.735	2.125	2경간 부재
3	0.985	2.179	26.892	0.774	2.180	3경간 부재
4	1.179	2.277	48.683	0.679	2.767	4경간 부재
5	0.944	1.869	26.245	0.660	2.551	5경간 부재
6	0.939	1.850	25.406	0.660	2.277	6경간 부재
7	0.863	1.679	19.020	0.659	2.121	7경간 부재
8	0.819	1.542	14.456	0.659	1.808	8,9,10경간 부재

1449

2.3.2 하부구조


Type	Area (m ²)	I-33 (m ⁴)	I-22 (m ⁴)	J (m ⁴)	MASS	비고 (해당부재)
9	50.000	26.000	1667.000	95.960	12.742	P ₁ Coping Section
10	9.425	2.360	2.360	4.712	2.402	P ₁ Column Section
11	50.000	26.000	1667.000	95.960	12.742	P ₁ Footing Section
12	49.200	36.900	1103.000	130.600	12.538	P ₂ , P ₃ , P ₄ , P ₅ Coping Section
13	9.048	3.260	3.260	6.514	2.306	P ₂ , P ₃ , P ₄ , P ₅ Column Section
14	41.000	21.400	919.000	77.210	10.446	P ₂ , P ₃ , P ₄ , P ₅ Footing Section
15	73.200	54.900	3632.000	202.600	18.654	P ₁ Coping Section
16	13.570	4.890	4.890	9.772	3.458	P ₁ Column Section
17	61.000	31.800	3026.000	118.900	15.545	P ₁ Footing Section
18	50.100	37.600	1164.000	133.300	12.768	P ₂ Coping Section
19	9.048	3.260	3.260	6.514	2.306	P ₂ Column Section
20	41.800	21.700	970.000	78.780	10.640	P ₂ Footing Section
21	39.900	29.900	588.000	102.700	10.168	P ₈ , P ₉ , P ₁₀ Coping Section
22	9.048	3.260	3.260	6.514	2.306	P ₈ , P ₉ , P ₁₀ Column Section
23	33.250	17.300	490.000	61.070	8.473	P ₈ , P ₉ , P ₁₀ Footing Section

3.1 모드별 고유주기 및 진동수

MODE NUMBER	EIGENVALUE (RAD/SEC) ² ×10 ²	CIRCULAR FREQ (RAD/SEC)	FREQUENCY (CYCLES/SEC)	PERIOD (SEC)
1	5.80E+00	2.42E+00	0.385	2.595
2	8.78E+00	2.96E+00	0.472	2.120
3	2.33E+01	4.84E+00	0.771	1.297
4	3.21E+01	5.66E+00	0.901	1.110
5	4.18E+01	6.47E+00	1.029	0.972
6	6.38E+01	7.99E+00	1.271	0.787
7	6.91E+01	8.31E+00	1.323	0.755
8	7.13E+01	8.46E+00	1.340	0.743
9	9.74E+01	9.87E+00	1.571	0.637
10	1.16E+02	1.08E+01	1.714	0.583
11	1.18E+02	1.08E+01	1.720	0.580
12	1.52E+02	1.23E+01	1.965	0.509
13	2.11E+02	1.45E+01	2.313	0.432
14	2.48E+02	1.57E+01	2.565	0.390
15	2.58E+02	1.61E+01	2.554	0.391
16	2.61E+02	1.62E+01	2.572	0.389
17	3.25E+02	1.82E+01	2.871	0.348
18	3.49E+02	1.87E+01	2.974	0.336
19	3.69E+02	1.92E+01	3.050	0.327
20	4.08E+02	2.02E+01	3.216	0.311
21	4.61E+02	2.15E+01	3.418	0.293
22	5.54E+02	2.35E+01	3.747	0.267
23	6.33E+02	2.52E+01	4.000	0.250
24	6.91E+02	2.63E+01	4.184	0.239
25	8.35E+02	2.97E+01	4.735	0.211
26	9.77E+02	3.13E+01	4.974	0.201
27	1.05E+03	3.31E+01	5.201	0.190
28	1.20E+03	3.54E+01	5.640	0.177
29	1.91E+03	4.37E+01	6.948	0.144
30	2.67E+03	5.16E+01	8.220	0.122
31	3.00E+03	5.48E+01	8.721	0.115
32	3.23E+03	5.68E+01	9.042	0.111
33	3.33E+03	5.70E+01	9.167	0.109
34	4.10E+03	6.41E+01	10.195	0.098
35	4.11E+03	6.41E+01	10.208	0.098
36	4.14E+03	6.44E+01	10.242	0.098
37	4.21E+03	6.46E+01	10.325	0.097
38	4.21E+03	6.46E+01	10.328	0.097
39	4.29E+03	6.53E+01	10.419	0.096
40	4.64E+03	6.81E+01	10.842	0.092
41	4.75E+03	6.89E+01	10.965	0.091
42	5.10E+03	7.14E+01	11.362	0.088
43	5.16E+03	7.18E+01	11.432	0.087
44	5.17E+03	7.18E+01	11.445	0.087
45	5.22E+03	7.23E+01	11.499	0.087
46	5.40E+03	7.39E+01	11.736	0.085
47	5.49E+03	7.41E+01	11.789	0.085
48	6.20E+03	7.91E+01	12.594	0.079
49	6.58E+03	8.11E+01	12.914	0.077
50	6.63E+03	8.14E+01	12.958	0.077
51	6.71E+03	8.19E+01	13.032	0.077

-1224- 1450

-1225- 1451

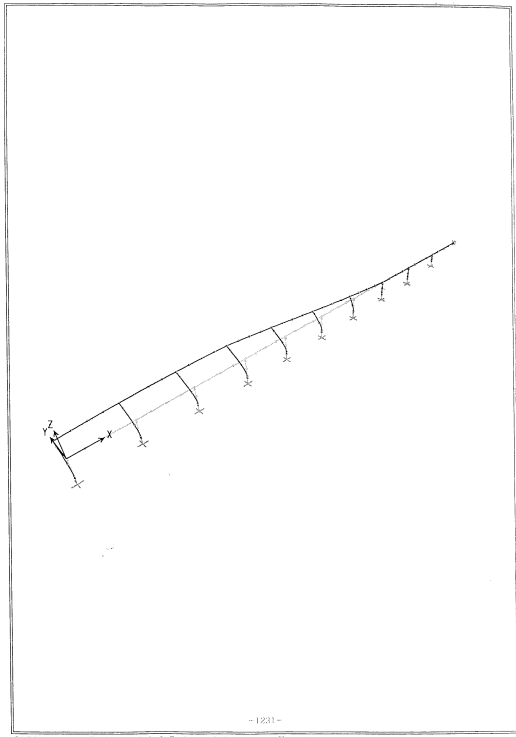

SAP2000 v6.09 - File:Yhai - Mode 3 Period 1.3219 seconds - Ton-m Units - 1457

1. 설계스펙트럼 및 모드별 진동기여도

4.1 설계스펙트럼

o 감쇄율 5% 가정

o 표준화된 응답스펙트럼(도로교표준시방서) 사용

주 기	가 속 도 비 (X - Dir)	가 속 도 비 (Y - Dir)	비 고
0.30	2.50	2.50	
0.50	1.87	1.87	
0.80	1.53	1.53	
1.00	1.39	1.39	
1.30	1.21	1.21	
1.50	1.11	1.11	
1.80	0.98	0.98	
2.00	0.90	0.90	
2.30	0.81	0.81	
2.50	0.75	0.75	
2.80	0.67	0.67	
3.00	0.62	0.62	

(가속도비 : 스펙트럼가속도 / 최대지반가속도)

-1239- 1465

4.2 모드별 관성기여도(Modal Participating Mass)

MODE	X-Dir	Y-Dir	Z-Dir	X-SUM	Y-SUM	Z-SUM	(단위 : %)
1	27.430	0.000	0.000	27.430	0.000	0.000	
2	22.631	0.000	0.000	50.061	0.000	0.000	
3	0.000	49.683	0.000	50.061	49.683	0.000	
4	16.555	0.000	0.000	66.616	49.683	0.000	
5	0.000	2.983	0.000	66.616	52.665	0.000	
6	2.674	0.000	0.000	69.290	52.665	0.000	
7	0.000	11.748	0.000	69.290	64.392	0.000	
8	4.025	0.000	0.000	73.315	64.392	0.000	
9	2.580	0.000	0.000	75.895	64.392	0.000	
10	0.000	4.587	0.000	75.895	68.978	0.000	
11	2.515	0.000	0.000	78.409	68.978	0.000	
12	2.430	0.000	0.000	80.839	68.978	0.000	
13	0.000	0.000	0.743	80.839	68.978	0.743	
14	0.000	3.699	0.000	80.839	72.678	0.743	
15	0.000	0.000	0.011	80.839	72.678	0.754	
16	0.000	0.000	0.646	80.839	72.678	1.300	
17	1.969	0.000	0.000	82.809	72.678	1.300	
18	0.000	0.000	2.285	82.809	72.678	3.585	
19	0.000	0.000	0.002	82.809	72.678	3.587	
20	0.000	0.654	0.000	82.809	73.332	3.587	
21	0.000	0.000	0.002	82.809	73.332	3.589	
22	0.000	1.548	0.000	82.809	74.880	3.589	
23	0.000	0.000	0.251	82.809	74.881	3.840	
24	0.000	0.000	14.034	82.809	74.881	18.474	
25	0.000	0.000	10.230	82.809	74.881	28.704	
26	0.000	0.000	15.786	82.809	74.881	45.550	
27	0.000	2.833	0.000	82.809	77.714	45.550	
28	0.000	2.232	0.000	82.809	79.946	45.550	
29	0.018	0.000	0.000	82.827	79.946	45.550	
30	0.000	0.132	0.000	82.827	80.078	45.550	
31	0.000	0.267	0.000	82.827	80.345	45.550	
32	0.021	0.000	0.000	82.848	80.345	45.550	
33	0.000	0.000	0.002	82.848	80.345	45.553	
34	0.000	0.000	0.000	82.848	80.345	45.553	
35	0.000	0.000	0.000	82.859	80.345	45.553	
36	0.000	0.000	0.000	82.859	80.345	45.553	
37	1.441	0.001	0.000	84.300	80.345	45.553	
38	0.000	0.088	0.000	84.306	80.444	45.553	
39	0.002	0.000	0.011	84.306	80.444	45.554	
40	0.000	0.000	0.702	84.306	80.444	47.227	
41	0.551	0.000	0.000	84.867	80.444	47.227	
42	0.000	0.000	0.002	84.867	80.444	47.259	
43	0.836	0.000	0.000	85.703	80.444	47.259	
44	0.000	1.582	0.000	85.703	82.026	47.259	
45	0.000	0.000	0.000	86.297	82.026	47.259	
46	0.000	0.000	0.175	86.297	82.026	47.434	
47	0.000	0.000	0.206	86.297	82.026	47.700	
48	0.000	0.002	0.000	86.297	82.026	47.700	
49	0.000	0.862	0.000	86.297	82.830	47.700	
50	0.000	0.000	0.275	86.297	82.830	47.974	
51	0.548	0.000	0.000	86.845	82.830	47.975	
52	0.000	0.000	0.001	86.845	82.830	47.975	

-1240-

1466

구 분	1-2 PLANE		1-3 PLANE		P (ton)	비 고 (절점)	
	S (ton)	M (t-m)	S (ton)	M (t-m)			
PIER 9	교각상단	557.71	0.00	0.19	0.09	0.46	절점-84
	지반상단	588.01	7296.76	0.18	0.71	0.53	절점-87
	지반하단	588.01	8765.97	0.18	1.10	0.53	절점-88
PIER 10	교각상단	58.86	0.00	0.26	0.09	0.57	절점-89
	지반상단	103.85	493.53	0.32	1.54	0.62	절점-92
	지반하단	103.85	744.85	0.32	2.32	0.62	절점-93
ABUT 2	교대상단	0.14	0.00	0.20	0.00	18.15	절점-43
	지반상단	-	-	-	-	-	-
	지반하단	-	-	-	-	-	-

2) 반성변위 (교각상단기준)

구 분	변 위 (cm)		비 고
	X-Dir	Y-Dir	
PIER 1	13.73	1.67E-6	
PIER 2	13.71	1.59E-6	
PIER 3	13.77	1.52E-6	
PIER 4	17.18	1.14E-6	
PIER 5	17.17	9.97E-7	
PIER 6	17.24	7.50E-7	
PIER 7	17.28	7.97E-7	
PIER 8	17.29	2.35E-6	
PIER 9	5.74	1.55E-6	
PIER10	5.81	1.15E-6	
ABUT 2	5.84	0.00	

-1245-

1471

5. 방향별 해석에 의한 탄성력 및 판성변위

5.1 교각방향해석

1) 탄성력

구 분		1-2 PLANE		1-3 PLANE		P (ton)	비 고 (절점)
		S (ton)	M (t-m)	S (ton)	M (t-m)		
PIER 1	교각상단	45.20	0.00	0.12	0.57	0.19	절점-44
	지반상단	144.56	1862.29	0.12	0.30	0.28	절점-47
	지반하단	144.56	2146.64	0.12	0.57	0.28	절점-48
PIER 2	교각상단	495.85	0.00	0.31	0.16	0.49	절점-49
	지반상단	529.62	9210.25	0.34	1.54	0.72	절점-52
	지반하단	529.62	10522.64	0.34	2.36	0.72	절점-53
PIER 3	교각상단	48.67	0.00	0.21	0.14	0.78	절점-54
	지반상단	142.65	1918.24	0.20	1.09	1.21	절점-57
	지반하단	142.65	2227.21	0.20	1.56	1.21	절점-58
PIER 4	교각상단	67.70	0.00	0.31	0.10	0.64	절점-59
	지반상단	213.28	3052.97	0.22	1.04	1.20	절점-62
	지반하단	213.28	3504.32	0.22	1.50	1.20	절점-63
PIER 5	교각상단	507.86	0.00	0.21	0.07	0.68	절점-64
	지반상단	539.09	10068.13	0.14	0.54	0.88	절점-67
	지반하단	539.09	11402.82	0.14	0.82	0.88	절점-68
PIER 6	교각상단	50.44	0.00	0.22	0.08	0.45	절점-69
	지반상단	142.12	1834.73	0.21	0.81	0.59	절점-72
	지반하단	142.12	2146.14	0.21	1.26	0.59	절점-73
PIER 7	교각상단	52.68	0.00	0.16	0.08	0.73	절점-74
	지반상단	141.07	1713.87	0.13	0.49	1.06	절점-77
	지반하단	141.07	2027.29	0.13	0.72	1.06	절점-78
PIER 8	교각상단	54.51	0.00	0.16	0.16	0.28	절점-79
	지반상단	127.34	1434.72	0.18	0.82	0.39	절점-82
	지반하단	127.34	1748.64	0.18	1.16	0.39	절점-83

-1244-

1470

*** 방향별 해석에 의한 탄성력 ***		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529
------------------------	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2.5.2 내진성능평가 필요여부

본 교량은 설계시 내진설계가 적용되었으나 준공 이후 내진성능평가가 실시되지 않았으므로 금회 정밀안전진단에서 내진성능평가를 실시하여야 하며 그 내용은 본 보고서 '제6장 내진성능 평가'에 수록하였다.

2.6 자료분석 결과요약

본 과업의 효과적인 용역 수행을 위하여 건설관련 자료와 유지관리 자료 등을 입수하였으며, 수집 자료를 검토한 결과 및 진단과업 진행방향은 다음과 같다.

<표 2.5> 자료분석 결과요약

구 분	수집 자료	자료분석 결과	진단과업 진행방향
건 설 관 련 자 료	◇ 대구광역시 4차 순환도로 (고산국도~안심국도)건설 실시설계 - 구조 및 수리계산서 - 구조물도 등	◇ 구조계산서 및 구조물도는 당시 설계기준에 준하여 작성된 것으로 확인됨 ◇ 설계도면과 실측 제원 비교시 주요 부재에 대하여 전반적으로 동일함	
유 지 관 리 자 료	◇ 정밀안전점검 및 정밀안전진단 보고서	◇ 공사중 및 준공후 21년간 공용하면서 안전성에 문제가 없는 양호한 상태로 검토됨 ◇ 일부 기발생된 손상에 대하여 보수가 필요한 상태임	◇ 기존점검시 발생한 손상의 진행유무, 신규손상 발생유무 확인 및 내구성 비교 등의 점검을 수행하여야 함. ◇ 구조계산서 등을 검토한 결과, 내진설계가 적용된 것으로 확인되었으나 준공후 내진성능평가가 미 실시되어 금회 내진성능평가를 수행하여야 함.
	◇ 보수·보강 이력	◇ 보수 및 보강 이력은 관리주체에 제공받아 검토하였으며 대체로 내구성 저하방지를 위한 보수가 실시됨	

제3장 현장조사 및 시험

3.1 개요

3.2 하중조사

3.3 외관조사(범물방향)

3.4 외관조사(안심방향)

3.5 콘크리트 내구성 조사

3.6 강재 내구성 조사

3.7 내구성 조사 결과요약

제3장 현장조사 및 시험

3.1 개요

본 과업의 대상 교량인 ‘범안대교’는 대구광역시 수성구 가천동에 위치하고 있으며, 총연장 545.0m, 교폭은 28.9~52.0m(왕복 6차선), 최대경간장은 55.0m인 1층 시설물인 교량으로 범물·안심방향이 분리되어 시공된 상태이다. 상부구조는 S1-Steel Plate Girder, S2~S11-Steel Box Girder 형식이며, 하부구조는 역T형 교대(A1, A2), 다주식 라멘형 교각(P1~P11)으로 시공된 상태이다. 교량의 기하학적 형상은 교량 시점에서 종점으로 -2.4886%의 경사를 이루며, 횡단구배는 도로중심선에서 범물방향은 +2.0 ~ -2.0%, 안심방향은 -2.0%의 경사를 이루고 있다.

2002년 08월 24일에 준공되어 약 20년이 경과된 본 교량에 대한 외관조사는 교량 물리적, 기능적 결함을 발견하고 구조적인 안전성의 판단을 목적으로 부재 전체에 대하여 가능한 근접한 상태에서 육안조사를 실시함을 원칙으로 하였다. 사전 현장답사를 통해 주변 교통여건을 파악하여 현장접근에 필요한 고소작업차, 교량점검차 등의 장비 동원과 일정계획을 수립하여 교량의 외관상태를 조사하였다.

외관조사는 주요부재 및 보조부재에 대하여 현재 상태를 확인하며, 특히 교량의 안전성을 저해할 만한 구조적인 결함의 유무와 향후 유지관리시 중점점검사항을 고려하여 실시하였다. 외관조사시 확인된 결함과 손상내용에 대해서는 사진을 촬영하고 외관조사망도에 수록하여 향후 보수·보강 및 점검 등의 유지관리에 효율적으로 활용될 수 있도록 하였다.



<그림 3.1> 범안대교 측면 전경

<표 3.1> 부재별 조사항목



구 분		조 사 항 목	비 고
상부 구조	바닥판	- 콘크리트 균열, 철근부식, 철근노출, 박락, 파손, 재료분리 - 누수, 백태, 표면오염	
	강재 거더	- 강재 균열, 파손, 변형, 용접부 손상 - 연결부 부식, 이완, 이상음, 볼트 파손 - 표면상태 오염, 부식, 가로보 연결불량 - 강박스 거더 내부로의 우수 유입	
하부 구조	교대	- 콘크리트 균열, 철근부식, 철근노출, 누수, 백태, 박락, 파손, 재료 분리 - 교대의 이동 및 회전 유무, 거더 또는 바닥판과 협착 유무	
	교각	콘크리트 균열, 철근부식, 철근노출, 박락, 파손, 재료분리	
	기초	세굴, 침하, 파손, 침식	
교면포장		균열, 요철, 단차, 포트홀, 물고임(체수)	
배수시설		파손, 배수관 길이 부족, 배수관 주변 및 연결부 누수, 배수구 위치불량	
연석 및 난간		균열, 철근부식, 철근노출, 박락, 파손, 백태	
교량 받침	강재 받침	- 균열, 부식, 변형, 파손 - 유간 부족, 편기, 수평불량, 가동불량, 교량받침 설치오류, 앵커볼트 파손	
신축이음		- 본체의 파손, 부식, 누수, 이상음 및 진동, 유간 부족 - 후타재의 균열, 파손, 단차, 포장면 사이 이격	



<그림 3.2> 고소작업차, 교량점검차, 도보점검 등을 이용한 외관조사

3.2 하중조사

본 교량에 대한 준공도면과 현재 부재의 상태를 확인한 결과, 전 부재에서 준공도면과 일치하는 것으로 확인되었다.

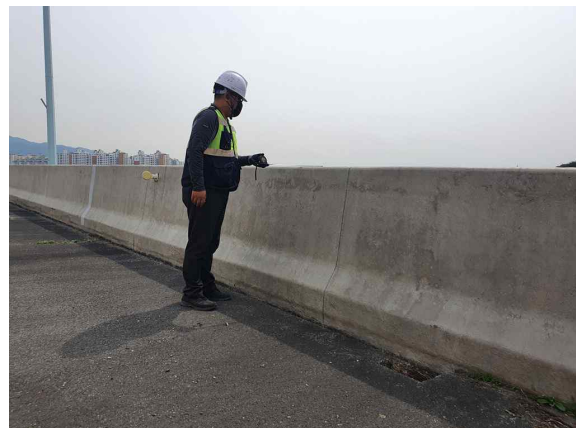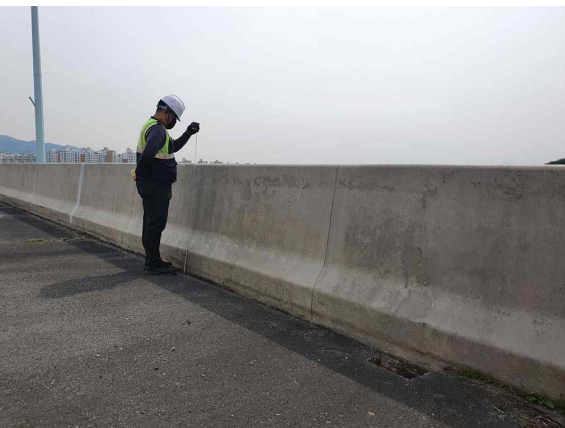	
방호벽 제원 측정	방호벽 제원 측정
	
거더 제원 측정	거더 제원 측정
	
범물방향 교량받침 제원 측정	안심방향 교량받침 제원 측정


3.3 외관조사(범물방향)

3.3.1 상부구조

가) 강박스 거더

범안대교 범물방향의 주부재인 거더는 S1구간-Steel Plate Girder, S2~S11구간-Steel Box Girder형식으로 S1은 6열, S2~S11는 3열로 배치되어 있는 상태이다.

거더 내·외부에 대한 점검은 붕괴유발부재에 대한 점검을 중점적으로 시행하였으며, 피로균열 발생부재, 부식에 의한 단면감소, 구조적인 변형 여부, 도장손상 등 안전성 및 내구성에 영향을 미치는 결함에 대하여 면밀히 조사를 수행하였다.

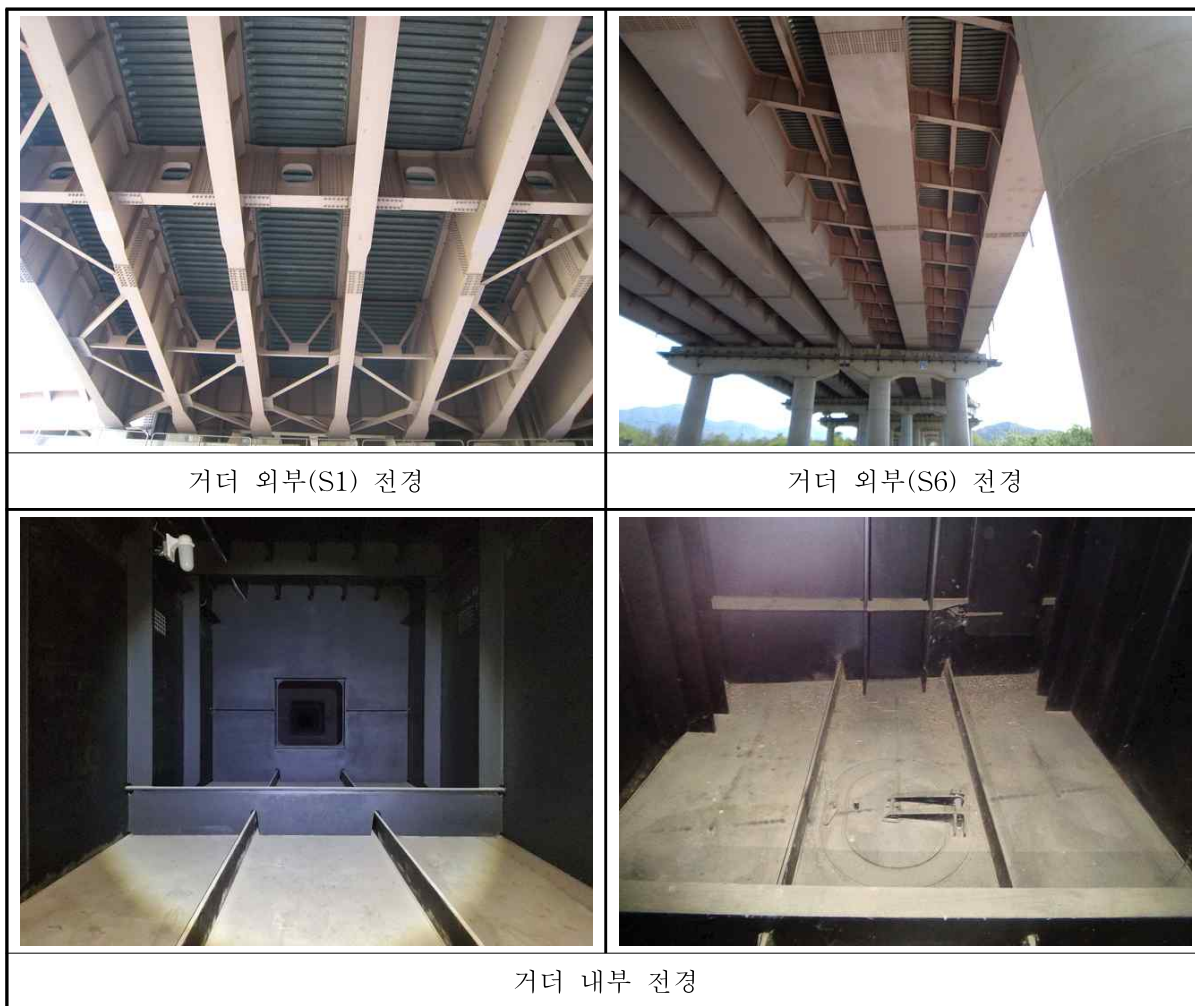

1) 외관조사 결과

① 거더 외부

강재 거더 외부는 점검차(굴절점검차, 고소차)를 이용한 근접점검을 실시하였고, 기존상인 도장박리 외에 신규손상으로 도장긫힘이 조사되었다.



<표 3.2> 범물방향 거더 외부 외관조사 결과

구분	손상현황	단위	손상물량	개소	비고
거더외부	도장긫힘	m ²	0.2	1	신규
	도장박리	m ²	3.5	1	

구분	손상현황	
	도장박리(m ²)	도장긫힘(m ²)
S1	3.5	
S2		
S3		
S4		0.2
S5		
S6		
S7		
S8		
S9		
S10		
S11		
합계	3.5	0.2

② 거더 내부

강재 거더 내부는 도보점검을 실시하였으며, 조사된 손상으로는 도장박리(누수흔적, 부식), 조류서식으로 인한 이물질퇴적 등이 조사되었다.



S2-G1 하부플랜지 이물질퇴적(조류)

S4-G2 하부플랜지 도장부식



<표 3.3> 범물방향 거더 내부 외관조사 결과

구분	손상현황	단위	손상물량	개소	비고
거더내부	도장부식	m ²	0.09	1	신규
	이물질퇴적	m ²	90.0	10	신규

구분	손상현황	
	도장부식(m ²)	이물질퇴적(m ²)
S1		
S2		10.0
S3		
S4	0.09	6.0
S5		
S6		
S7		
S8		35.0
S9		39.0
S10		
S11		
합계	0.09	90.0

2) 기 정밀안전점검 결과와의 비교 분석

① 거더 외부

기 정밀안전점검 결과를 토대로 손상을 비교·검토한 결과, 기 점검 이후 도장균형이 추가 조사되었다.

<표 3.4> 범물방향 거더 외부 기 정밀안전점검 결과 비교

손상현황	단위	‘21년 정밀	금회진단	증감량	비고
도장균형	m ² /개소	- / -	0.2 / 1	▲ 0.2 / ▲ 1	신규
도장박리	m ² /개소	3.5 / 1	3.5 / 1	- / -	

② 거더 내부

기 정밀안전점검 결과를 토대로 손상을 비교·검토한 결과, 신규손상으로 도장부식 및 이물질퇴적 등에 대한 손상이 조사되었다.

<표 3.5> 범물방향 거더 내부 기 정밀안전점검 결과 비교

손상현황	단위	‘21년 정밀	금회진단	증감량	비고
도장부식	m ² /개소	- / -	0.09 / 1	▲ 0.09 / ▲ 1	신규
이물질퇴적	m ² /개소	- / -	90.0 / 10	▲ 90.0 / ▲ 10	신규

3) 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견

① 거더 외부

- 굽힘 - 작업장비 등에 의한 외부 충격에 따른 손상이며, 손상 면적은 경미한 상태로서 도장손상에 따른 부식 정도는 미미하나, 내구성 확보를 위한 도장보수가 필요하다.
- 도장박리 - 교량의 공용년수가 증가함에 따라 시공초기 도장이 박리 및 부식 등으로 발전한 것으로 판단되며, 2차손상 발생 우려가 있으므로 재도장을 통한 보수가 요구된다.

② 거더 내부

- 도장부식 - 현장 이음부 및 시공당시 틈을 통해서 유입된 누수흔적으로 판단되며, 현재 이음부(스플라이스)는 실링으로 마감되어 있는 상태이다. 공용기간이 증가함에 따라 손상부의 도장이 박리 및 부식 등으로 진전될 것으로 판단되며, 2차손상 발생 방지를 위해 재도장을 통한 보수가 필요하다.
- 이물질퇴적 - 조류서식에 의한 손상으로 점검문의 폐합을 철저히 하여 조류의 출입을 막고, 기 발생된 이물질 퇴적에 대해서는 청소가 필요하다.

나) 가로보 및 세로보

범안대교 범물방향의 2차부재는 가로보 및 세로보가 있으며, 가로보는 S1~S11에서 약 5.0m 간격으로, 세로보는 거더와 거더 사이에 설치되어있는 상태이다.



1) 외관조사 결과

가로보 및 세로보는 전반적으로 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.



<표 3.6> 범물방향 가로보 외관조사 결과

구분	손상현황	단위	손상물량	개소	비고
가로보 세로보	상태양호	-	-	-	

구분	손상현황
S1~S11	상태양호
합계	

2) 기 정밀안전점검 결과와의 비교 분석

기 정밀안전점검 결과를 토대로 손상을 비교·검토한 결과, 공용중 발생한 손상은 없는 것으로 조사되었다.

<표 3.7> 범물방향 가로보 및 세로보 기 정밀안전점검 결과 비교

손상현황	단위	'21년 정밀	금회진단	증감량	비고
상태양호	-	- / -	- / -	- / -	

3) 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견

- 가로보 및 세로보는 거더의 내측 사이에 위치하고 있어 외부 충격이나 우수유입으로 인한 손상발생이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

다) 콘크리트 바닥판

범안대교 범물방향의 바닥판은 1경간(S1), 3경간(S2~S4, S9~S11), 4경간(S5~S8) 연속교 형식으로 철근콘크리트 구조로 시공되어있는 상태이다. 거더내측(중앙부)의 바닥판은 Deck Plate로 마감되어 있고, 외측(캔틸레버)은 철근콘크리트가 노출되어 있는 상태이다.



1) 외관조사 결과

바닥판은 교량점검차(굴절점검차, 고소차)를 이용한 근접점검을 실시하였고, S1~S2지점의 백태손상은 보수가 실시된 상태이다. 금회 점검에서 근접조사로 인해 미세 균열(0.3mm미만) 및 백태 손상이 추가 조사되었다.



	
S4 캔틸레버 균열(폭 0.2mm)	S4 캔틸레버 백태
	
S5 캔틸레버 기 보수부 상태양호	S6 캔틸레버 균열(폭 0.1mm)
	
S6 캔틸레버 균열(폭 0.1mm)	S9 데크플레이트 상태양호

<표 3.8> 범물방향 바닥판 외관조사 결과

구분	손상현황	단위	손상물량	개소	비고
바닥판 하면	균열(0.3mm미만)	m	22.60	23	
	백태	m ²	3.54	3	

구분	손상현황	
	균열(0.3mm미만)(m)	백태(m²)
S1		
S2	10.0	
S3	5.0	
S4	2.0	3.5
S5		
S6	3.0	
S7		
S8		
S9		
S10		
S11	2.6	0.04
합계	22.60	3.54

2) 기 정밀안전점검 결과와의 비교 분석

기 정밀안전점검 결과를 토대로 손상을 비교·검토한 결과, S1~S2에 발생한 백태 손상은 보수가 실시되었으나, 그 외 균열 및 백태 손상은 추가 발생한 것으로 조사되었다.

<표 3.9> 범물방향 바닥판 기 정밀안전점검 결과 비교

손상현황	단위	‘21년 정밀	금회진단	증감량	비고
균열(0.3mm미만)	m/개소	3.60 / 4	22.60 / 23	▲ 19.00 / ▲ 19	신규
백태	m²/개소	1.08 / 39	3.54 / 3	▲ 2.46 / ▼ 36	보수·신규

3) 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견

- 균열(0.3mm미만) - 시공초기 건조수축에 의해 발생된 표면균열로 균열폭 및 발생밀도는 적은 비구조적인 손상으로 판단되며, 공용기간 증가에 따른 우수유입, 온도변화 등에 의해 손상이 진전될 우려가 있으므로 내구성 확보 차원에서 보수를 실시하는 것이 바람직하다.
- 백태 - 쉼터레버측의 우수유입(공용기간 증가)에 따른 손상으로 판단되며, 현재 추가진전은 미미한 상태로 주의관찰을 통한 유지관리를 실시한다.

3.3.2 하부구조

본 교량의 하부구조는 철근콘크리트 구조로써 교대는 역T형이며, 기초는 직접기초+파일기초이다. 교각은 다주식 라멘형(P1~P10)으로 기초는 직접기초(P1, P3), 파일기초(P2, P4)로 시공되었다. 교각은 P1~P9지점에 철재점검통로가 설치되어 있으며, 교대 A2지점 및 교각 일부구간에 인접하여 공사가 진행중인 것으로 확인되었다.

	
교대 A1 전경	교대 A2 전경(인접구간 공사중)
	
교각 P1 전경	교각 P2 전경
	
교각 P6 전경	교각 P10 전경(인접구간 공사중)

1) 외관조사 결과

하부구조에 발생한 주요 손상으로는 초기 건조수축으로 인해 발생한 균열, 망상균열이며, 유지관리를 통한 일부 보수이력이 있는 상태이다. 또한, 신축이음 하부를 통한 우수유입으로 인해 교각 코핑부 및 기둥부에 누수오염이 일부 발생한 것으로 조사되었으며, 조류서식으로 코핑상면에 이물질퇴적이 일부 구간에 발생한 상태이다.

교대 법면에 기 발생한 침하는 이전 점검과 비교시 진전은 없는 상태이며, P8~A2 지점 인접해서 진행중인 공사에 대해서는 손상발생에 대해 주기적인 점검이 필요한 것으로 판단된다.

P1 기둥부 망상균열(폭 0.1mm)	P3 코핑부 균열(폭 0.2mm)
P4 코핑부 누수오염	P5 코핑부 및 기둥부 누수오염

	
P6 코핑부 균열(폭 0.2mm)	P6 기둥부 망상균열(폭 0.1mm)
	
P7 코핑부 및 기둥부 누수오염	P7 기둥부 망상균열(폭 0.1mm)
	
P8 코핑부 이물질퇴적(조류서식)	P8 기둥부 콘크리트 균열
	
P8 인접 공사구간 전경	



<표 3.10> 범물방향 하부구조 외관조사 결과

구분	손상현황	단위	손상물량	개소	비고
하부구조 (교대 및 교각)	균열(0.3mm미만)	m	21.00	19	
	망상균열	m ²	510.36	31	
	표면열화	m ²	0.6	1	
	이물질퇴적(조류서식)	m ²	14.5	5	
	누수오염, 체수흔적	m ²	69.95	14	
	꺾힘, 파손	m ²	0.37	7	
	범면보호블록 침하	m ²	1.30	1	

구분	손상현황						
	균열 (0.3mm미만) (m)	망상균열 (m ²)	표면열화 (m ²)	이물질퇴적 (m ²)	누수오염 및 열화 (m ²)	긁힘, 파손 (m ²)	범면침하 (m ²)
A1							1.3
P1	6.6	0.36			18.4		
P2	0.5	8.0					
P3	2.6	21.0					
P4	3.3				6.4		
P5					29.5		
P6	6.0	120.0					
P7		121.0	0.6		15.0	0.25	
P8		120.0		13.0	0.65	0.12	
P9		120.0		1.5			
P10							
A2	2.0						
합계	21.00	510.36	0.60	14.50	69.95	0.37	1.30

2) 기 정밀안전점검 결과와의 비교 분석

기 정밀안전점검 결과를 토대로 손상을 비교·검토한 결과, 균열(0.3mm미만) 및 망상균열, 이물질퇴적, 누수오염, 파손 등이 추가 조사되었고, 표면열화 및 범면 침하 손상의 진전은 미미한 상태이다.

<표 3.11> 범물방향 하부구조 기 정밀안전점검 결과 비교

손상현황	단위	‘21년 정밀	금회진단	증감량	비고
균열(0.3mm미만)	m/개소	13.0 / 11	21.00 / 19	▲16.50 / ▲12	신규
망상균열	m ² /개소	38.36 / 6	510.36 / 31	▲472.0 / ▲25	신규
표면열화	m ² /개소	0.6 / 1	0.6 / 1	- / -	-
이물질퇴적(조류서식)	m ² /개소	4.0 / 2	14.5 / 5	▲10.5 / ▲3	신규
누수오염, 체수흔적	m ² /개소	31.45 / 12	69.95 / 14	▲38.5 / ▲2	신규
긁힘, 파손	m ² /개소	0.27 / 2	0.37 / 7	▲0.1 / ▲5	신규
범면보호블록 침하	m ² /개소	1.30 / 1	1.30 / 1	- / -	-

3) 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견


- 균열(0.3mm미만), 망상균열 - 건조수축 및 구속응력, 온도변화 등에 의해 발생된 것으로 판단되며, 장기간 우수 및 외기에 의한 수분접촉시 표면열화에 따른 박리 또는 내부 철근의 부식 팽창 등에 의해 박락이 발생할 수 있으므로 내구성 확보를 위한 보수를 실시하는 것이 필요하다.
- 표면열화, 누수오염, 체수흔적 - 장기공용 및 우수, 외기에 의해 발생한 손상으로 판단되며, 전회와 비교시 진전이 미미한 상태이다. 현재 발생한, 표면열화, 체수흔적 등은 지속적인 주의관찰 후 손상의 진전시 보수를 실시하는 유지관리가 필요하다.
- 긁힘, 파손 - 작업 장비 등의 외부 충격에 의해 발생한 손상으로, 손상의 정도는 경미하여 보수보다는 주의관찰 후 진전시 보수를 실시하는 유지관리가 필요하다.
- 이물질퇴적(조류서식) - 조류서식에 의한 손상으로 거더내부의 이물질퇴적과 더불어 청소가 필요하다.
- 범면보호블록 침하 - 시공이후 잔류침하로 인해 발생한 손상으로, 이전 점검과 비교시 진전은 없는 상태로, 잔류침하는 수렴된 것으로 판단된다. 따라서, 보수보다는 주의관찰을 실시한다.

3.3.3 교량받침



본 교량의 교량받침은 포트받침으로 거더당 1개소씩 배치되어 있으며, P1(배면)~A2 지점은 3개 받침, A1, P1(전면) 6개 받침으로 총 53개소가 설치되어있다. 교량받침은 상부구조의 하중을 하부구조로 전달하고 상부구조의 신축 및 회전에 능동적으로 대응하는 부재로써 본 조사에서는 과반력 및 부반력 발생여부, 온도변화에 의한 신축거동 여부뿐만 아니라 강재부식, 콘크리트 손상 여부 등 내구성, 기능성에 대한 조사를 실시하였다.

교량받침 현황 및 배치도는 다음과 같다.

구분		A1	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	A2	계										
160 TONF (포트받침)		5												5										
		1												1										
			1											1										
			5											5										
300 TONF (포트받침)				2		2				2	2		2	10										
				1		1				1	1		1	5										
400 TONF (포트받침)						2								2										
						1								1										
550 TONF (포트받침)													2	2										
													1	1										
											1			1										
											2			2										
600 TONF (포트받침)								2						2										
								1						1										
700 TONF (포트받침)					2									2										
					1									1										
				1										1										
				2										2										
800 TONF (포트받침)									2					2										
									1					1										
							1							1										
							2							2										
										<table border="1"><tr><th colspan="2">범례</th></tr><tr><td></td><td>고정단</td></tr><tr><td></td><td>일방향 고정단</td></tr><tr><td></td><td>일방향 가동단</td></tr><tr><td></td><td>양방향 가동단</td></tr></table>					범례			고정단		일방향 고정단		일방향 가동단		양방향 가동단
범례																								
	고정단																							
	일방향 고정단																							
	일방향 가동단																							
	양방향 가동단																							
양방향 가동단		일방향 가동단				일방향(교축 직각)																		

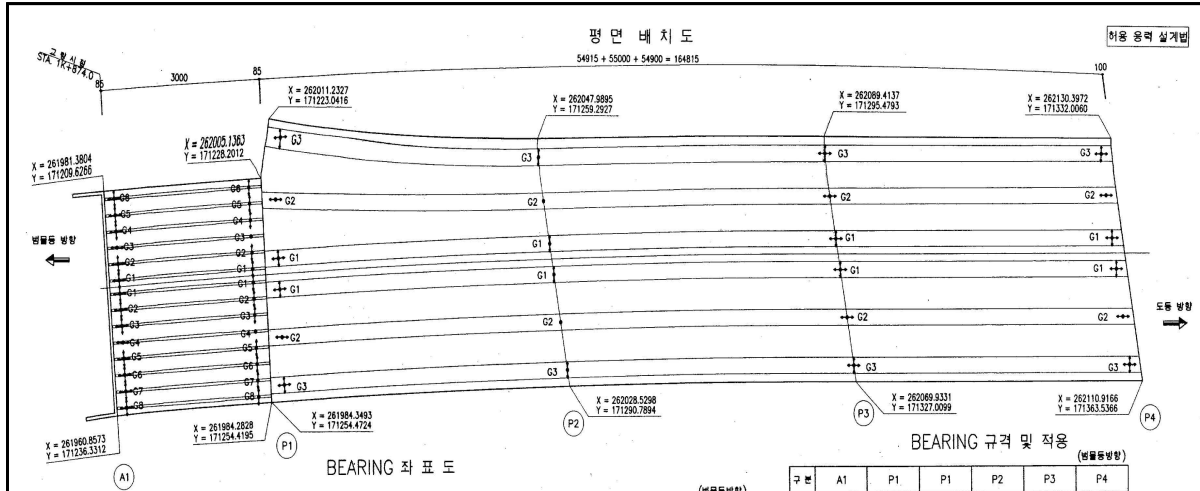

<A1~P4>

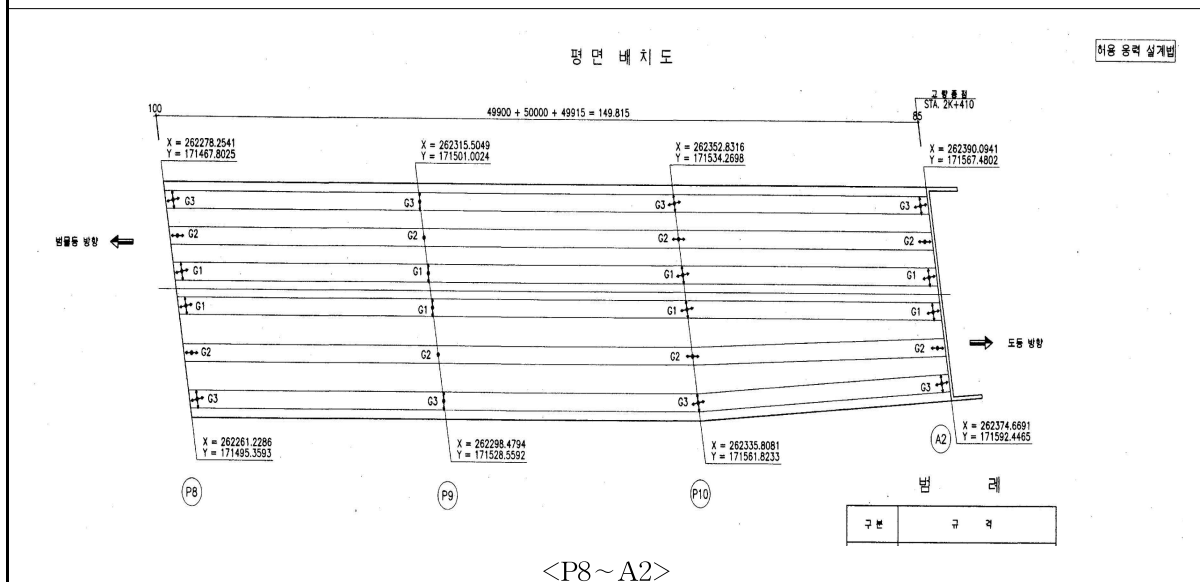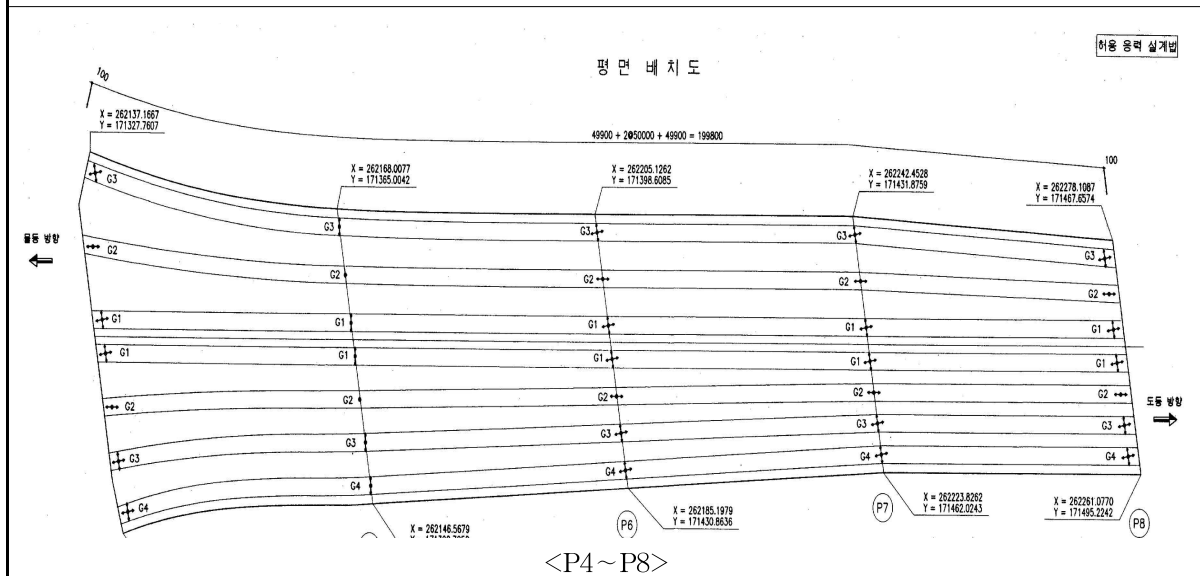

교량받침 배치도

가) 외관상태

1) 외관조사 결과

전반적인 가동상태는 양호하며 외관조사 결과, 기 발생한 받침콘크리트 균열(0.3mm 미만)에 대해 보수를 실시하였고, 무수축물탈 균열(0.3mm 미만)이 조사되었다.

	
P1-SH1 받침콘크리트 균열 보수 - 양호	P1-SH4 받침콘크리트 균열 보수 - 양호
	
P3-SH6 받침콘크리트 균열(폭 0.1mm)	일방향 본체 상태양호
	
고정단 본체 상태양호	양방향 본체 상태양호

<표 3.12> 범물방향 교량받침 외관조사 결과

구분		손상현황	단위	손상물량	개소	비고
교량 받침	받침 콘크리트	균열(0.3mm미만)	m	1.0	2	
	본체	이동량 눈금자 파손	EA	1	1	

구분	손상현황	
	균열(0.3mm미만) (m)	이동량 눈금자 파손 (EA)
A1		
P1		1
P2		
P3		
P4		
P5		
P6		
P7		
P8		
P9	1.00	
P10		
A2		
합계	1.00	1

2) 기 정밀안전점검 결과와의 비교 분석

기 정밀안전점검 결과를 토대로 손상을 비교·검토한 결과, 받침콘크리트 균열 보수를 실시하였고, 금회 무수축몰탈 균열(0.3mm미만)이 추가 조사되었다.

<표 3.13> 범물방향 교량받침 기 정밀안전점검 결과 비교

손상현황		단위	'21년 정밀	금회진단	증감량	비고
받침콘 크리트	균열(0.3mm미만)	m/개소	- / -	1.00 / 2	▲ 1.00 / ▲ 2	신규
본체	이동량눈금자 파손	EA	- / 1	- / 1	- / -	-


3) 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견

- 균열(0.3mm미만) - 건조수축 및 온도변화 등에 의해 발생한 것으로 판단되며, 비구조적인 균열이나, 내구성 확보 차원의 표면처리를 실시하는 것이 필요하다.

나) 연단거리 조사

받침장치는 상부구조로부터 집중하중을 받는 부위로 연단거리가 짧으면 고정단에서는 교각 및 교대의 전면에서 콘크리트가 파손되거나 받침이 파손되며 가동단에서는 받침이 벗어나 심한 경우 주형이 낙하할 수도 있다. 따라서 교량의 교축방향의 받침 연단과 하부구조 정부(頂部)연단 사이의 거리는 다음 값(S) 이상이어야 한다.

교량의 받침 연단거리 측정은 다음과 같이 측정한다.

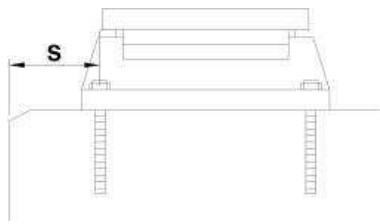

<포트받침>

- 거더의 경간길이 100m 이하
: $S(\text{mm}) = 200 + 5L$

도로교설계기준
(2010)

- 거더의 경간길이 100m 이상
: $S(\text{mm}) = 300 + 4L$

- S1 : $L=29.9\text{m} \rightarrow S = 200 + 5 \times 29.9 = 350\text{mm}$
- S2~S4 : $L=55.0\text{m} \rightarrow S = 200 + 5 \times 55.0 = 475\text{mm}$
- S5~S8 : $L=50.0\text{m} \rightarrow S = 200 + 5 \times 49.9 = 450\text{mm}$
- S9~S11 : $L=50.0\text{m} \rightarrow S = 200 + 5 \times 49.9 = 450\text{mm}$



연단거리 측정

<표 3.14> 범물방향 교량받침 연단거리 조사 결과

구분		경간길이 (시/중, m)	최소연단거리 (시/중, mm)	실측연단거리		평가	비고
				시점측(mm)	중점측(mm)		
A1	Sh1	-/30	-/350	-	690	양호	
	Sh2	-/30	-/350	-	690	양호	
	Sh3	-/30	-/350	-	680	양호	
	Sh4	-/30	-/350	-	690	양호	
	Sh5	-/30	-/350	-	670	양호	
	Sh6	-/30	-/350	-	690	양호	
P1	Sh1	30/-	350/-	900	-	양호	
	Sh2	30/-	350/-	900	-	양호	
	Sh3	30/-	350/-	900	-	양호	
	Sh4	30/-	350/-	900	-	양호	
	Sh5	30/-	350/-	900	-	양호	
	Sh6	30/-	350/-	895	-	양호	
	Sh7	-/55	-/475	-	670	양호	
	Sh8	-/55	-/475	-	610	양호	
	Sh9	-/55	-/475	-	620	양호	
P2	Sh1	55/55	475/475	1100	920	양호	
	Sh2	55/55	475/475	820	800	양호	
	Sh3	55/55	475/475	950	920	양호	
P3	Sh1	55/55	475/475	950	950	양호	
	Sh2	55/55	475/475	850	840	양호	
	Sh3	55/55	475/475	950	940	양호	
P4	Sh1	55/-	475/-	650	-	양호	
	Sh2	55/-	475/-	650	-	양호	
	Sh3	55/-	475/-	650	-	양호	
	Sh4	-/50	-/450	-	650	양호	
	Sh5	-/50	-/450	-	650	양호	
	Sh6	-/50	-/450	-	650	양호	
P5	Sh1	50/50	450/450	950	930	양호	
	Sh2	50/50	450/450	900	870	양호	
	Sh3	50/50	450/450	950	950	양호	

<표 3.14> 범물방향 교량받침 연단거리 조사 결과(계속)

구분		경간길이 (시/종, m)	최소연단거리 (시/종, mm)	실측연단거리		평가	비고
				시점측(mm)	종점측(mm)		
P6	Sh1	50/50	450/450	1100	1000	양호	
	Sh2	50/50	450/450	980	1000	양호	
	Sh3	50/50	450/450	1090	1050	양호	
P7	Sh1	50/50	450/450	1010	1000	양호	
	Sh2	50/50	450/450	1000	960	양호	
	Sh3	50/50	450/450	1000	1000	양호	
P8	Sh1	50/-	450/-	690	-	양호	
	Sh2	50/-	450/-	630	-	양호	
	Sh3	50/-	450/-	680	-	양호	
	Sh4	-/50	-/450	-	680	양호	
	Sh5	-/50	-/450	-	650	양호	
	Sh6	-/50	-/450	-	680	양호	
P9	Sh1	50/50	450/450	1100	1000	양호	
	Sh2	50/50	450/450	1000	950	양호	
	Sh3	50/50	450/450	1000	1050	양호	
P10	Sh1	50/50	450/450	1100	1000	양호	
	Sh2	50/50	450/450	980	1050	양호	
	Sh3	50/50	450/450	1090	1100	양호	
A2	Sh1	50/-	450/-	550	-	양호	
	Sh2	50/-	450/-	550	-	양호	
	Sh3	50/-	450/-	580	-	양호	

교대 및 교각의 받침장치 연단거리는 설계기준을 만족하고 연단거리 부족으로 인한 이상 징후가 발견되지 않는 양호한 상태이다.

다) 가동여유량 검토

1) 온도변화에 따른 가동상태 검토

- ① 교량받침은 현재 여유량을 실측함으로써 온도 변화에 따른 신축시 이동량 부족으로 인한 받침의 기능 저하 여부를 검토하고자 하였다.
- ② 교량받침의 신축거동상태 검토 시에는 이동량 측정 당시의 실측 온도를 이용하여 검토를 실시하였다.

2) 설계기준온도(-10℃ ~ 40℃(보통지방, SPG 및 STB교))에 따른 여유량 검토

① 받침 허용이동량의 경우, 상판 제원을 측정하여 도면 정보와 비교하였다.

② 교량받침의 이동량을 검토한 결과, 온도변화에 따른 수축 및 신장시 가동여유량을 확보하고 있는 것으로 확인되었다.

$$- \text{온도변화에 의한 신축량 } \Delta \ell t = \Delta T \cdot \alpha \cdot L$$

여기서 ΔT : 온도변화, L : 신축거더 길이, α : 선팽창계수(강교 : 1.2×10^{-5})

3) 현장조사(2022.04.12.)

A1			
	SH1	SH2	SH3
			
	SH4	SH5	SH6
			
	SH1	SH2	SH3
P1 (A1)			
	SH4	SH5	SH6
			
	SH7	SH8	SH9
			
	SH4	SH5	SH6
P1 (A2)			
	SH7	SH8	SH9
			
	SH7	SH8	SH9

P2			
	SH1	SH2	SH3
P3			
	SH1	SH2	SH3
P4 (A1)			
	SH1	SH2	SH3
P4 (A2)			
	SH4	SH5	SH6
P5			
	SH1	SH2	SH3
P6			
	SH1	SH2	SH3

P7			
	SH1	SH2	SH3
P8 (A1)			
	SH1	SH2	SH3
P8 (A2)			
	SH4	SH5	SH6
P9			
	SH1	SH2	SH3
P10			
	SH1	SH2	SH3
A2			
	SH1	SH2	SH3

<표 3.15> 범물방향 교량받침 이동량(설계기준 온도) 산정

구 분		조사일 온도 (℃)	온도변화 (ΔT, ℃)		선팽창 계수 (α)	신축거더 길이 (L, m)	최대 받침 이동량(mm)	
			동절기	하절기			동절기 (최대수축시)	하절기 (최대신장시)
A1		19.0	29.0	21.0	1.2×10^{-5}	30	10.4	7.6
P1	전면	고정단						
	배면	19.0	29.0	21.0	1.2×10^{-5}	55	19.2	13.9
P2		고정단						
P3		19.0	29.0	21.0	1.2×10^{-5}	55	19.2	13.9
P4	전면	19.0	29.0	21.0	1.2×10^{-5}	110	38.3	27.7
	배면	19.0	29.0	21.0	1.2×10^{-5}	50	17.4	12.6
P5		고정단						
P6		19.0	29.0	21.0	1.2×10^{-5}	50	17.4	12.6
P7		19.0	29.0	21.0	1.2×10^{-5}	100	34.8	25.2
P8	전면	19.0	29.0	21.0	1.2×10^{-5}	150	52.5	37.8
	배면	19.0	29.0	21.0	1.2×10^{-5}	50	17.4	12.6
P9		고정단						
P10		19.0	29.0	21.0	1.2×10^{-5}	50	17.4	12.6
A2		19.0	29.0	21.0	1.2×10^{-5}	100	34.8	25.2
1) 조사일 : 2022년 04월 12일(측정시 온도 : 19.0℃)								
2) 검토온도 : -10℃ ~ 40℃(보통지방)								

<표 3.16> 범물방향 교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과

구 분		점검당시 실측이동량(mm)	최대 받침 이동량(mm)		실측 받침 가동여유량(mm)		이동 허용량 (mm)	검토 결과
			최대 수축 이동량	최대 신장 이동량	수축 여유량	신장 여유량		
A1	Sh1	0 ↑	10.4	7.6	50	50	±50	O.K
	Sh2	0 ↑			50	50	±50	O.K
	Sh3	0 ↑			50	50	±50	O.K
	Sh4	10 ↑			60	40	±50	O.K
	Sh5	5 ↑			55	45	±50	O.K
	Sh6	5 ↑			55	45	±50	O.K
P1	-	고정단						
	Sh7	10 ↑	19.2	13.9	60	40	±50	O.K
	Sh8	25 ↑			75	25	±50	O.K
	Sh9	25 ↑			75	25	±50	O.K
P2	-	고정단						
P3	Sh1	15 ↑	19.2	13.9	35	65	±50	O.K
	Sh2	10 ↓			60	40	±50	O.K
	Sh3	20 ↑			30	70	±50	O.K
P4	Sh1	0 ↓	38.3	27.7	100	100	±100	O.K
	Sh2	5 ↓			105	95	±100	O.K
	Sh3	5 ↓			105	95	±100	O.K
	Sh4	50 ↑	17.4	12.6	125	25	±75	O.K
	Sh5	30 ↑			105	45	±75	O.K
	Sh6	15 ↑			90	60	±75	O.K
P5	-	고정단						
P6	Sh1	5 ↓	17.4	12.6	55	45	±50	O.K
	Sh2	5 ↓			55	45	±50	O.K
	Sh3	5 ↓			55	45	±50	O.K
P7	Sh1	10 ↓	34.8	25.2	85	65	±75	O.K
	Sh2	10 ↓			85	65	±75	O.K
	Sh3	10 ↓			85	65	±75	O.K
※ 이동방향 : ↑ (A1방향, 시점), ↓ (A2방향, 종점)								
주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K								

<표 3.16> 범물방향 교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과(계속)

구 분		점검당시 실측이동량(mm)	최대 받침 이동량(mm)		실측 받침 가동여유량(mm)		이동 허용량 (mm)	검토 결과
			최대 수축 이동량	최대 신장 이동량	수축 여유량	신장 여유량		
P8	Sh1	0 ↑	52.5	37.8	100	100	±100	O.K
	Sh2	0 ↑			100	100	±100	O.K
	Sh3	0 ↑			100	100	±100	O.K
	Sh4	0 ↑	17.4	12.6	75	75	±75	O.K
	Sh5	0 ↑			75	75	±75	O.K
	Sh6	0 ↑			75	75	±75	O.K
P9	-	고정단						
P10	Sh1	5 ↓	17.4	12.6	55	45	±50	O.K
	Sh2	5 ↓			55	45	±50	O.K
	Sh3	5 ↓			55	45	±50	O.K
A2	Sh1	10 ↓	34.8	25.2	85	65	±75	O.K
	Sh2	20 ↓			95	55	±75	O.K
	Sh3	10 ↓			85	65	±75	O.K

※ 이동방향 : ↑ (A1방향, 시점), ↓ (A2방향, 종점)
주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K

범물방향 받침장치 가동 여유량 검토 결과, 온도변화에 따른 수축 및 신장시 가동 여유량을 확보하고 있는 것으로 확인되었다.

3.3.4 신축이음

신축이음은 교량받침과 연동되어 온도나 하중에 대한 상부구조의 신축거동을 수렴하는 중요 장치로써 본체와 후타재로 구분되며, 본 교량의 신축이음은 레일타입(P4, P8) 및 핑거타입(A1, P1, A2) 형식으로 시공된 상태이다.

조사시, 신축이음의 본체 열화(부식 등), 후타재 열화, 신축기능 발휘상태 등에 대하여 중점점검을 실시하였다.

Exp.J1(A1) 전경(NO. 100)	Exp.J2(P1) 전경(NO. 100)
Exp.J3(P4) 전경(NO. 160)	Exp.J4(P8) 전경(NO. 160)
Exp.J5(A2) 전경(NO. 100)	차수관 전경

가) 외관상태

1) 외관조사 결과

본체는 전반적으로 신축거동 상태는 양호하며, 후타재 접속부는 이격이나 단차 등이 없는 상태로 확인되었다. 기 발생한 후타재 균열(0.3mm미만)은 미보수된 상태로 진전은 미미한 편이며, 본체 이물질퇴적이 추가로 조사되었다.



<표 3.17> 범물방향 신축이음 외관조사 결과

구분		손상현황	단위	손상물량	개소	비고
신축이음	후타재	균열(0.3mm미만)	m	51.00	120	
	본체	이물질퇴적	m	3.0	2	

구분	손상현황	
	후타재 균열(0.3mm미만) (m)	이물질퇴적 (m)
A1	10.0	
P1	8.4	
P4	12.0	
P8	12.2	3.0
A2	8.4	
합계	51.00	3.0

2) 기 정밀안전점검 결과와의 비교 분석

기 정밀안전점검 결과를 토대로 손상을 비교·검토한 결과, 기 손상인 후타재 균열은 진전은 미미한 상태이고, 본체 이물질퇴적이 추가 조사되었다.

<표 3.18> 범물방향 신축이음 기 정밀안전점검 결과 비교

손상현황		단위	'21년 정밀	금회진단	증감량	비고
후타재	균열(0.3mm미만)	m/개소	51.00 / 120	51.00 / 120	- / -	
본체	이물질퇴적	m/개소	- / -	3.0 / 2	▲3.0 / ▲2	

3) 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견


- 후타재 균열(0.3mm미만) - 건조수축, 차량의 반복적인 윤회중, 온도변화, 공용기간 경과에 의한 것으로 판단되며, 표면처리를 통한 내구성 확보를 하는 것이 바람직하다.
- 본체 이물질퇴적 - 우수유입 및 퇴적물에 의한 것으로 판단되며, 원활한 신축거동을 위해 주기적인 청소를 실시하는 것이 바람직하다.

나) 신축이음 유간검토

본 교량의 신축거동상태를 확인하기 위해 신축이음장치, 바닥판, 거더에 대한 유간을 측정하였고, 측정된 유간으로부터 최대 온도 상승시 신장량과 최저 온도 하강시 수축량을 계산하여 유간확보 여부를 검토하였다.

1) 현장조사(2022.04.21.)

구분	신축이음장치 유간(A)	바닥판 유간(B)	거더 유간(C)
A1			
P1			
P4			
P8			
A2			

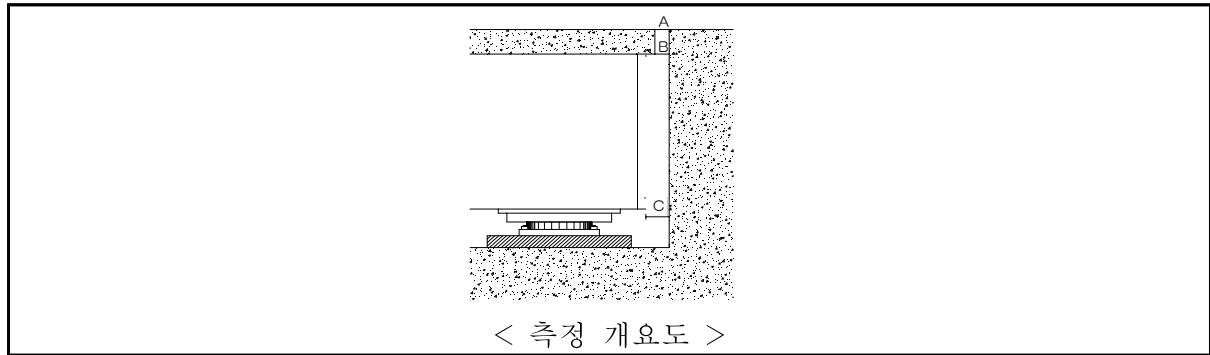

<표 3.19> 범물방향 신축이음 유간 측정 결과

측정위치	측 정 값(mm)			비 고
	신축이음장치(A)	바닥판(B)	거더(C)	
EXP.J1(A1)	32	80	135	Finger Joint
EXP.J2(P1)	27	85	175	Finger Joint
EXP.J3(P4)	49	230	290	Rail Joint
EXP.J4(P8)	46	210	300	Rail Joint
EXP.J5(A2)	36	60	300	Finger Joint

- 설계기준온도(-10℃ ~ 40℃(보통지방, STB교))에 따른 여유량 검토

$$\Delta \ell t = \Delta T \cdot \alpha \cdot L$$

여기서 ΔT : 온도변화, L : 신축거더 길이

α : 선팽창계수(강교 : 1.2×10^{-5})

<표 3.20> 범물방향 신축이음 신축이동량 산정

구 분	조사일 온도 (℃)	온도변화 (ΔT , ℃)		선팽창 계수 (α)	신축 거더 길이 (L, m)	계산 이동량(mm)	
		동절기	하절기			동절기 (최대수축시)	하절기 (최대신장시)
EXP.J1(A1)	21.0	31.0	19.0	1.2×10^{-5}	30	11.2	6.8
EXP.J2(P1)	21.0	31.0	19.0	1.2×10^{-5}	55	20.5	12.5
EXP.J3(P4)	21.0	31.0	19.0	1.2×10^{-5}	160	59.5	36.5
EXP.J4(P8)	21.0	31.0	19.0	1.2×10^{-5}	200	74.4	45.6
EXP.J5(A2)	21.0	31.0	19.0	1.2×10^{-5}	100	37.2	22.8

1) 조사일 : 2022년 04월 21일(측정시 온도-21.0℃)
2) 검토온도 : -10℃ ~ +40℃(보통지방)

<표 3.21> 범물방향 신축이음장치 가동여유량 검토결과

구 분		계산 이동량(mm)		점검당시 실측유간(mm) ③	허용량 (mm) ④	신축 여유량(mm)		검토 결과
		최대 수축시 ①	최대 신장시 ②			최대 수축시 ④-(①+③) ④-(①+③)	최대 신장시 ③-② ③-②	
EXP.J1 (A1)	신축이음장치	11.2	6.8	32	100	56.8	25.2	O.K
	바닥판			80	-	-	73.2	O.K
	거더			135	-	-	128.2	O.K
EXP.J2 (P1)	신축이음장치	20.5	12.5	27	100	52.5	14.5	O.K
	바닥판			85	-	-	72.5	O.K
	거더			175	-	-	162.5	O.K
EXP.J3 (P4)	신축이음장치	59.5	36.5	49	160	51.5	12.5	O.K
	바닥판			230	-	-	193.5	O.K
	거더			290	-	-	253.5	O.K
EXP.J4 (P8)	신축이음장치	74.4	45.6	51	160	39.6	5.4	O.K
	바닥판			210	-	-	164.4	O.K
	거더			300	-	-	254.4	O.K
EXP.J5 (A2)	신축이음장치	37.2	22.8	36	100	26.8	13.2	O.K
	바닥판			60	-	-	37.2	O.K
	거더			300	-	-	277.2	O.K
주) 판정 : 0.0mm ≤ 신축 여유량 ≤ 허용량 ⇒ O.K								

신축이음 유간을 검토한 결과, 온도변화에 따른 수축 및 신장시 전 구간의 신축이음에서 충분한 여유량을 확보하고 있는 것으로 평가되었다.

3.3.5 기타시설

비구조체인 교면포장, 배수시설, 난간, 점검시설 등과 같은 기타 시설물에 대한 외관조사 결과는 다음과 같다.

가) 교면포장

본 교량의 교면포장은 아스팔트 포장(T=80mm)으로 전 구간에 3차선으로 시공된 상태이며, S2~S8의 확폭구간의 갓길측은 차량통행이 불가능한 상태이다. 현장 조사시 포트홀, 파손, 균열, 요철, 단차, 열화 등의 손상발생 및 차량의 주행성능 저하 등에 대해 중점을 두고 조사를 실시하였다.



1) 외관조사 결과

교면포장은 차량통행 구간은 대체로 양호한 상태이나, 신축이음장치 인접부와 차량통행이 불가능한 확폭구간의 갓길측에서 아스콘 균열 손상이 조사되었다.





<표 3.22> 범물방향 교면포장 외관조사 결과

구분	손상현황	단위	손상물량	개소	비고
교면포장	아스콘 균열	m	55.00	13	

구분	손상현황
	아스콘 균열(m)
S1	
S2	8.00
S3	
S4	
S5	19.00
S6	
S7	20.00
S8	8.00
S9	
S10	
S11	
합계	55.00

2) 기 정밀안전점검 결과와의 비교 분석

기 정밀안전점검 결과를 토대로 손상을 비교·검토한 결과, 기 점검이후 아스콘 파손에 대해 보수가 실시되었으며, 아스콘 균열이 추가 발생한 것으로 조사되었다.

<표 3.23> 범물방향 교면포장 기 정밀안전점검 결과 비교

손상현황	단위	'21년 정밀	금회진단	증감량	비고
아스콘 균열	m/개소	22.00 / 7	55.00 / 13	▲ 33.00 / ▲ 6	신규
아스콘 파손	m²/개소	0.03 / 1	- / -	▼ 0.03 / ▼ 1	보수

3) 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견

- 아스콘 균열 - 공용년수 증가 및 중차량 통행에 따른 일부 구간에 발생한 손상으로, 주행차량에 영향을 미칠만한 손상은 없으나, 주기적인 관찰을 통한 유지관리 후 손상의 진전이 확인될 시 보수를 실시하는 것이 바람직하다.

나) 배수시설

본 교량의 배수시설은 전구간에 걸쳐 총 32개소 배수구가 갯길측에 설치되어 있으며, 육교형 및 하천형 배수관이 혼합되어 설치된 상태이다. 조사시, 원활한 배수상태 및 배수관 체결부 상태에 대해 중점적으로 점검을 실시하였다.

	
배수구 전경(경간중앙부)	배수구 전경(지점부)
	
배수관 전경(육교형)	배수관 전경(하천형)

1) 외관조사 결과

교량 상면의 배수구는 일부구간에서 막힘이 조사되었으며, 배수관은 위치불량 및 연결핀 탈락이 조사되었다.

	
배수구 막힘(S10)	배수관 연결핀 탈락(S4)
	
배수관 위치불량(P6)	배수관 위치불량(P7)

<표 3.24> 범물방향 배수시설 외관조사 결과

구분	손상현황	단위	손상물량	개소	비고
배수시설	배수구 막힘	EA	3	3	
	배수관 위치불량	EA	3	3	
	배수관 연결핀 탈락	EA	4	4	

2) 기 정밀안전점검 결과와의 비교 분석

기 정밀안전점검 결과를 토대로 손상을 비교·검토한 결과, 토사퇴적에 따른 배수구 막힘이 일부 정비가 실시되었으며, 배수관 위치불량 및 연결핀 탈락 손상이 추가로 발생하였다.

<표 3.25> 범물방향 배수시설 기 정밀안전점검 결과 비교

손상현황	단위	'21년 정밀	금회진단	증감량	비고
배수구 막힘	EA	- / 13	- / 3	- / ▼10	
배수관 위치불량	EA	- / 1	- / 3	- / ▲2	
배수관 연결핀 탈락	EA	- / -	- / 4	- / ▲4	

구분	손상현황		
	배수구 막힘	배수관 위치불량	배수관 연결핀 탈락
S1			
S2			
S3	1		
S4			4
S5		1	
S6		1	
S7		1	
S8			
S9			
S10	1		
S11	1		
합계	3	3	4

3) 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견

- 배수구 막힘 - 공용기간 증가 및 강우에 의해 퇴적물이 쌓여 발생한 손상으로 원활한 배수기능 확보를 위해 주기적인 청소가 필요하다.
- 배수관 위치불량 - 배수관 설계오류에 기인한 손상으로 교각 코핑부로 낙수된 우수가 콘크리트 열화의 원인이 될수 있으므로, 길이연장 등을 통해 원활히 배수가 될수 있도록 조치를 실시하는 것이 바람직하다.
- 배수관 연결핀 탈락 - 연결핀의 노후화로 인해 발생한 손상으로 배수관의 탈락 등의 2차손상 방지를 위한 조치가 필요하다.

다) 난간 및 연석


범물방향은 교면 외측에는 차량용 콘크리트 방호벽(H=1.1m), 내측에는 콘크리트 중분대(H=0.85m)+차광판이 시공되어있고, S2~S8 갓길에 PE방호벽이 설치되어있다. 조사시, 콘크리트 균열, 파손 등에 중점을 두고 점검을 실시하였다.

	
외측 방호벽 및 오물투척 방지망 전경	내측 중분대 및 차광판 전경
	
갓길 PE방호벽 전경	방호벽 외측 전경

1) 외관조사 결과

기 발생한 균열(0.3mm미만), 굽힘 손상은 대체로 진전이 미미한 상태로 조사되었고, 그 외 균열부 백태, 망상균열이 신규로 발생한 상태이다.

	
S6 방호벽 망상균열	S6 방호벽 균열(폭 0.2mm)

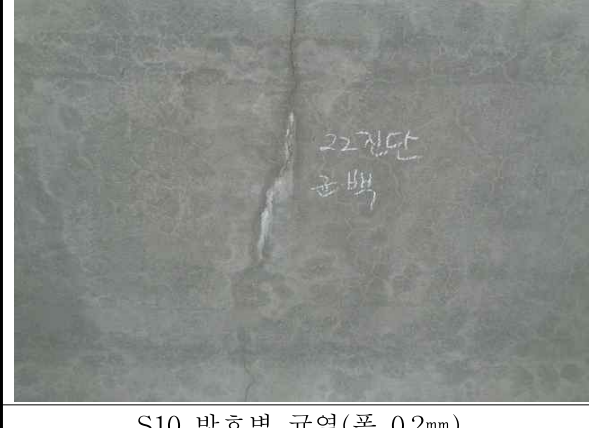	
S9 방호벽 망상균열	S8 중앙분리대 균열(폭 0.1mm)
	
S9 방호벽 망상균열	S10 방호벽 균열(폭 0.2mm)
	
S10 방호벽 균열(폭 0.2mm)	S10 중앙분리대 긁힘

<표 3.26> 범물방향 난간 및 연석 외관조사 결과

구분	손상현황	단위	손상물량	개소	비고
난간 및 연석	균열(0.3mm미만)	m	340.0	352	신규
	균열부백태	m	0.03	1	신규
	망상균열	m ²	73.2	8	신규
	긁힘	m ²	0.5	1	

구분	손상현황			
	균열(0.3mm미만) (m)	균열부백태 (m)	망상균열 (m²)	긁힘 (m²)
S1	15.60			
S2	25.20			
S3	24.00			
S4	24.00			
S5	45.20			
S6	43.60		16.8	
S7	28.40		27.6	
S8	28.40		14.4	
S9	38.00		14.4	
S10	35.60	0.03		0.5
S11	32.00			
합계	340.00	0.03	73.20	0.5

2) 기 정밀안전점검 결과와의 비교 분석

기 정밀안전점검 결과를 토대로 손상을 비교·검토한 결과, 기 발생한 균열(0.3mm미만), 긁힘은 전전이 미미한 상태이며, 균열부 백태, 망상균열 등의 추가 손상이 조사되었다.

<표 3.27> 범물방향 난간 및 연석 기 정밀안전점검 결과 비교

손상현황	단위	‘21년 정밀	금회진단	증감량	비고
균열(0.3mm미만)	m/개소	285.2 / 296	340.0 / 352	▲ 54.8 / ▲ 56	신규
균열부백태	m/개소	- / -	0.03 / 1	▲ 0.03 / ▲ 1	신규
망상균열	m²/개소	- / -	73.2 / 8	▲ 73.0 / ▲ 8	신규
긁힘	m²/개소	0.5 / 1	0.5 / 1	- / -	기존

3) 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견

- 균열(0.3mm미만), 망상균열 - 건조수축 및 구속응력, 온도변화, 수화열 등에 의해 발생한 수직방향의 미세균열로 보수보다는 주기적인 관찰이 필요하다.
- 균열부백태 - 장기공용, 우수에 의한 균열부에 발생한 백태로, 주기적인 관찰을 실시하는 유지관리가 바람직하다.
- 긁힘 - 통행차량의 충돌로 인해 발생한 소규모 손상으로 전전여부에 대한 주의 관찰을 실시한다.

라) 점검시설

교량의 유지관리를 위한 점검시 근접조사를 위해 P1~P9 지점에 점검로가 설치되어 있으며, 점검통로는 교각과 일체로 연결된 상태로 외측에 작업자의 안전을 위한 난간이 설치되어있고, 점검사다리를 통해 교량 상부에서 출입이 가능한 상태이다.


조사시, 교량과의 체결상태(볼트), 부식, 파손 등의 단면손상 등에 대해 중점적으로 점검을 실시하였다.



점검사다리 전경



점검통로 전경

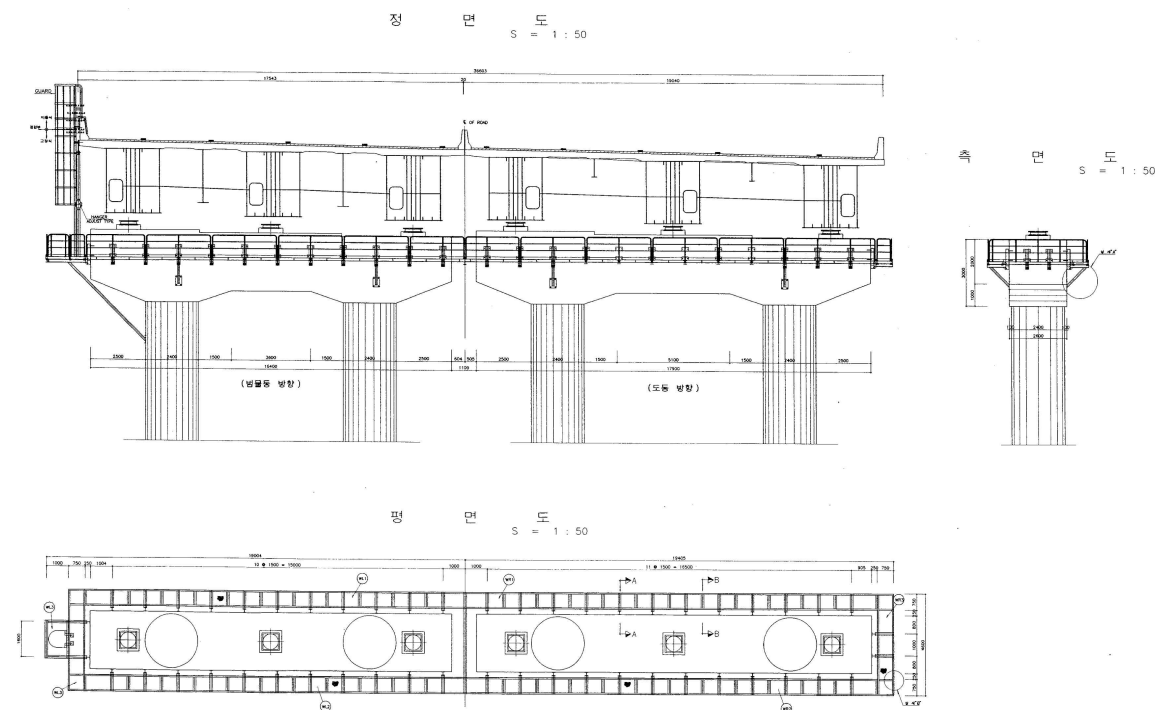

점검로 상세도

1) 외관조사 결과

점검시설 외관조사 결과, 전반적으로 양호한 상태로 조사되었다.



구분	손상현황
P1~P9	상태양호
합계	

<표 3.28> 범물방향 점검시설 외관조사 결과

구분	손상현황	단위	손상물량	개소	비고
점검시설	상태양호	-	-	-	

2) 기 정밀안전점검 결과와의 비교 분석

기 정밀안전점검 결과를 토대로 손상을 비교·검토한 결과, 신규손상은 발생되지 않았다.

<표 3.29> 범물방향 점검시설 기 정밀안전점검 결과 비교

손상현황	단위	'21년 정밀	금회진단	증감량	비고
상태양호	-	- / -	- / -	- / -	

3) 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견

- 현재 양호한 상태이나, 공용기간 경과, 외부 습기노출 등에 의해 부식 등의 손상이 발생할 수 있으므로, 주기적인 점검을 실시하는 유지관리가 필요하다.

3.3.6 공중이 이용하는 부위

공중이 이용하는 부위는 추락방지시설, 도로포장, 도로부 신축이음부, 환기구 등의 덮개가 있다.

가) 추락방지시설

공중이 이용하는 부위 중 추락방지시설은 3.3.5 기타시설 라)점검시설에 기입된 사항으로 대체하였다.

나) 도로포장

공중이 이용하는 부위 중 도로포장은 3.3.5 기타시설 가)교면포장에 기입된 사항으로 대체하였다.

다) 도로부 신축이음부

공중이 이용하는 부위 중 도로부 신축이음부는 3.3.4 신축이음에 기입된 사항으로 대체하였다.

라) 환기구 등의 덮개

공중이 이용하는 부위 중 환기구 등의 덮개는 없는 것으로 확인되었다.

3.3.7 범물방향 외관조사 결과요약

가) 범물방향 금회 진단 외관조사 결과요약

<표 3.30> 범물방향 금회 진단 외관조사 결과요약

구분		주요 결함 및 외관조사 결과	검토 의견
거더	외부	강재 거더 외부는 점검차(굴절점검차, 고소차)를 이용한 근접점검을 실시하였고, 기존상인 도장박리 외에 신규손상으로 도장긫힘이 조사되었다.	- 긫힘은 작업장비 등에 의한 외부 충격에 따른 손상이며, 손상 면적은 경미한 상태로서 도장손상에 따른 부식 정도는 미미하나, 내구성 확보를 위한 도장보수가 필요하다. - 도장박리는 교량의 공용년수가 증가함에 따라 시공초기 도장이 박리 및 부식 등으로 발전한 것으로 판단되며, 2차손상 발생 우려가 있으므로 재도장을 통한 보수가 요구된다.
	내부	강재 거더 내부는 도보점검을 실시하였으며, 조사된 손상으로는 도장박리(누수흔적, 부식), 조류서식으로 인한 이물질퇴적 등이 조사되었다.	- 도장부식은 현장 이음부 및 시공당시 틈을 통해서 유입된 누수흔적으로 판단되며, 현재 이음부(스플라이스)는 실링으로 마감되어 있는 상태이다. 공용기간이 증가함에 따라 흔적부위 도장이 박리 및 부식 등으로 발전한 것으로 판단되며, 2차손상 발생 우려가 있으므로 재도장을 통한 보수가 필요하다. - 이물질퇴적은 조류서식에 의한 손상으로 안점점검 및 유지관리 등을 실시한 후 점검문의 폐합을 철저히 하여, 조류의 출입을 막고, 이물질 퇴적에 대해서는 청소가 필요하다.
2차부재		가로보 및 세로보는 전반적으로 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.	가로보 및 세로보는 거더의 내측 사이에 위치하고 있어 외부 충격이나 우수 유입으로 인한 손상발생이 없는 양호한 상태로 조사되었다.
바닥판		기 발생한 파손 손상은 보수되었으며, 기존손상인 표면오염 및 근접점검으로 인한 미세균열(0.3mm미만) 및 백태 손상이 추가 조사되었다.	- 균열(0.3mm미만)은 대체로 초기 건조수축에 의해 발생한 횡방향 표면균열로 균열폭 및 발생밀도 등을 고려하면 비구조적인 손상으로 판단되며, 공용기간 증가에 따른 우수유입, 온도변화 등에 의해 손상이 진전될 우려가 있으므로 내구성 확보 차원에서 표면처리 보수를 실시하는 것이 필요하다. - 백태는 측면 우수유입(공용기간 증가)에 따른 수분접촉 등의 원인에 의해 발생한 것으로 판단되며, 현재 추가진전은 미미한 상태로 주의관찰을 통한 유지관리 실시가 바람직하다.

구분	주요 결함 및 외관조사 결과	검토 의견
하부구조	주요 손상으로는 초기 건조수축으로 인해 발생한 균열, 망상균열이며, 유지관리를 통한 일부 보수이력이 있는 상태이다. 또한, 신축이음 하부를 통한 우수유입으로 인해 교각 코핑부 및 기둥부에 누수오염이 일부 발생한 것으로 조사되었으며, 조류서식으로 코핑상면에 이물질퇴적이 일부 구간에 발생한 상태이다. 교대 법면의 침하는 이전 점검과 비교시 진전은 없는 상태이며, P8~A2지점 인접해서 진행중인 공사에 대해서는 손상발생에 대해 주기적인 점검이 필요한 것으로 판단된다.	- 균열(0.3mm미만), 망상균열은 건조수축 및 구속응력, 온도변화 등에 의해 발생된 것으로 판단되며, 장기간 우수 및 외기에 의한 수분접촉시 표면열화에 따른 박리 또는 내부 철근의 부식 팽창 등에 의해 박락이 발생할 수 있으므로 내구성 확보를 위한 보수를 실시하는 것이 필요하다. - 표면열화, 누수오염, 체수혼적은 장기 공용 및 우수, 외기에 의해 발생된 손상으로 판단되며, 전회와 비교시 진전이 미미한 상태이다. 현재 발생한, 표면열화, 체수혼적은 지속적인 주의관찰 후 손상의 진전시 보수를 실시하는 유지관리가 필요하다. - 긁힘, 파손은 작업 장비 등의 외부 충격에 의한 손상으로, 손상의 정도는 경미하여 보수보다는 주의관찰 후 진전시 보수를 실시하는 유지관리가 필요하다. - 이물질퇴적은 조류서식에 의한 손상으로 거더내부의 이물질퇴적과 더불어 청소가 필요하다. - 법면 침하는 시공초기 잔류침하로 인해 발생한 손상으로, 잔류침하는 수렴된 것으로 판단되며, 보수보다는 주의관찰을 실시한다.
교량받침	- 전반적인 가동상태는 양호하며 외관조사 결과, 기 발생한 받침콘크리트 균열(0.3mm미만), 이동량눈금자 탈락이 조사되었다. - 교대 및 교각의 교량받침 연단거리는 설계기준을 만족하는 상태이다. - 범물방향 받침장치 가동 여유량 검토 결과, 온도변화에 따른 수축 및 신장시 가동여유량을 확보하고 있는 것으로 확인되었다.	균열(0.3mm미만)은 건조수축 및 온도변화 등에 의해 발생한 것으로 판단되며, 비구조적인 균열이나, 내구성 확보 차원의 표면처리를 실시하는 것이 필요하다.
신축이음	- 본체는 전반적으로 작동상태는 양호하며, 후타재 접속부는 이격이나 단차 등이 없는 양호한 상태로 확인되었다. 기 발생한 후타재 균열(0.3mm미만)은 미보수된 상태로 진전은 미미한 편이다. 추가 손상으로 본체 이물질퇴적이 조사되었다. - 신축이음 유간을 검토한 결과, 온도변화에 따른 수축 및 신장시 전구간에서 소요의 여유량을 확보하고 있는 것으로 평가되었다.	- 후타재 균열(0.3mm미만)은 건조수축, 차량의 반복적인 윤하중, 온도변화, 공용기간 경과에 의한 것으로 판단되며, 표면처리를 통한 내구성 확보를 하는 것이 바람직하다. - 본체 이물질퇴적은 우수유입 및 퇴적물에 의한 것으로 판단되며, 원활한 신축거동을 위해 주기적인 청소를 실시하는 것이 바람직하다.

구분	주요 결함 및 외관조사 결과	검토 의견
교면포장	◦ 교면포장은 기 점검이후 아스콘 파손에 대해 보수가 실시되었으며, 일부 구간에서 아스콘 균열 손상이 추가 발생한 것으로 조사되었다.	▪ 아스콘 균열은 포장재의 노후화 및 차량의 반복적인 윤하중에 의한 것으로 판단되며, 즉각보수 보다는 주기적인 관찰을 통한 유지관리 후 손상의 증가 시 보수를 실시하는 것이 바람직하다.
배수시설	◦ 교량 상면의 배수구는 일부구간에서 막힘이 조사되었으며, 배수관은 위치 불량 및 연결핀 탈락이 조사되었다.	▪ 배수구 막힘은 공용기간 증가 및 강우에 의해 퇴적물이 쌓여 발생한 손상으로 원활한 배수기능 확보를 위해 주기적인 청소가 필요하다. ▪ 배수관 위치불량은 배수관 설계오류에 기인한 손상으로 교각 코핑부로 낙수된 우수가 콘크리트 열화의 원인이 될 수 있으므로, 길이연장 등을 통해 원활히 배수가 될수 있도록 조치를 실시하는 것이 바람직하다. ▪ 배수관 연결핀 탈락은 연결핀의 노후화로 인해 발생한 손상으로 배수관의 탈락등의 2차손상 방지를 위한 조치가 필요하다.
난간, 연석	◦ 기 발생한 균열(0.3mm미만) 손상은 진전이 미미한 상태로 조사되었고, 그 외 균열부 백태, 망상균열이 추가 조사되었다.	▪ 균열(0.3mm미만), 망상균열은 건조수축 및 구속응력, 온도변화, 수화열 등에 의해 발생된 수직방향의 미세균열로 보수보다는 주기적인 관찰을 실시하는 유지관리가 바람직하다. ▪ 균열부백태는 표면 건조수축, 거푸집 조기탈형 등의 원인으로 생긴 비 구조적인 손상으로 보수보다는 주기적인 관찰을 실시하는 유지관리가 바람직하다. ▪ 굽힘은 통행차량의 충돌로 인해 발생한 소규모 손상으로 진전여부에 대한 주의관찰을 실시한다.
점검시설	◦ 점검시설 외관조사 결과, 전반적으로 양호한 상태로 조사되었다.	▪ 현재 양호한 상태이나, 공용기간 경과, 외부 습기노출, 우수유입 등에 의해 부식 등의 손상이 발생할 수 있으므로, 주기적인 점검을 실시하는 유지관리가 필요하다.
하중조사	• 본 교량에 대한 준공도면과 현재 부재의 상태를 확인한 결과, 모든 부재는 준공도면과 일치하는 것으로 확인되었다.	

나) 범물방향 기 정밀안전점검('21년) 외관조사 결과와의 비교

<표 3.31> 범물방향 기 정밀안전점검 외관조사 결과 비교

구분	2021년 정밀안전점검 결과	금회 진단결과
거더	◦ 외부 도장박리 ◦ 내부 상태양호	◦ 외부 도장박리, <u>도장손상(긁힘)</u> ◦ 내부 <u>도장손상(부식)</u>, <u>이물질퇴적</u>
2차부재	◦ 상태양호	◦ 상태양호
바닥판	◦ 균열(0.3mm미만), <u>백태</u>	◦ <u>균열(0.3mm미만)</u>, 백태
하부구조	◦ 균열(0.3mm미만), 망상균열, 표면열화, 이물질퇴적, 누수오염, 체수흔적, 파손	◦ <u>균열(0.3mm미만)</u>, <u>망상균열</u>, 표면열화, <u>이물질퇴적</u>, <u>누수오염</u>, 체수흔적, <u>긁힘</u>, 파손, 범면보호블록 침하
교량받침	◦ 이동량 눈금자 파손	◦ <u>무수축물탈</u> <u>균열(0.3mm미만)</u>, 이동량 눈금자 파손
신축이음	◦ 후타재 균열(0.3mm미만)	◦ 후타재 균열(0.3mm미만), <u>본체 이물질 퇴적</u>
교면포장	◦ 아스콘 균열, <u>아스콘 파손</u>	◦ <u>아스콘 균열</u>
배수시설	◦ <u>배수구 막힘</u> ◦ 배수관 위치 불량	◦ 배수구 막힘 ◦ <u>배수관 위치 불량, 연결편 탈락</u>
난간, 연석	◦ 균열(0.3mm미만), 긁힘	◦ <u>균열(0.3mm미만)</u>, <u>균열부백태</u>, <u>망상균열</u>, 긁힘
점검시설	◦ 상태양호	◦ 상태양호
검토의견	• 기 정밀안전점검(2021년)과의 비교 결과, 기 발생된 일부 손상에 대한 보수가 실시된 것으로 조사되었으며, 신규 손상도 일부 발생한 것으로 확인됨. • 고소작업차, 교량점검차 등을 이용한 근접조사를 통해 신규발생 손상이 전반적으로 증가하였으며, 일부 내구성 확보를 위한 보수가 필요함.	

※ 밑줄 표시 : 기 정밀안전점검 - 보수완료, 금회진단 - 신규발생 손상

3.4 외관조사(안심방향)

3.4.1 상부구조

가) 강박스 거더

범안대교 안심방향의 주부재인 거더는 S1구간-Steel Plate Girder, S2~S11구간-Steel Box Girder형식으로 S1은 8열, S2~S4, S9~S11은 3열, S5~S8열은 4열로 배치되어 있는 상태이다.

거더 내·외부에 대한 점검은 붕괴유발부재에 대한 점검을 중점적으로 시행하였으며, 피로균열 발생부재, 부식에 의한 단면감소, 구조적인 변형 여부, 도장손상 등 안전성 및 내구성에 영향을 미치는 결함에 대하여 면밀히 조사를 수행하였다.



1) 외관조사 결과

① 거더 외부

강재 거더 외부는 점검차(굴절점검차, 고소차)를 이용한 근접점검을 실시하였고, 기손상인 도장긫힘 외, 금회 신규손상으로 도장박리가 조사된 상태이다.

	
S2-G3 복부 도장박리	S3-G1 볼트 부식
	
S7-G4 복부 도장박리, 박락	굴절차를 이용한 거더외부 점검


<표 3.32> 안심방향 거더 외부 외관조사 결과


구분	손상현황	단위	손상물량	개소	비고
거더외부	도장긫힘	m ²	0.04	1	신규
	도장박리, 박락	m ²	16.66	12	신규
	볼트부식	EA	80	80	신규

구분	손상현황		
	도장긫힘 (m ²)	도장박리, 박락 (m ²)	볼트부식 (EA)
S1			
S2	0.04	3.06	
S3		0.42	80
S4			
S5		0.18	
S6			
S7		13.00	
S8			
S9			
S10			
S11			
합계	0.04	16.66	80

② 거더 내부

강재 거더 내부는 도보점검을 실시하였으며, 조사된 손상으로는 환풍구 도장미흡, 이물질퇴적 등이 조사되었다.

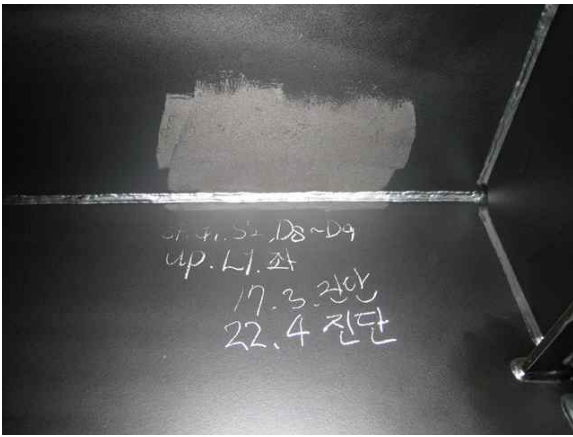	
S2-G1 하부플랜지 이물질퇴적(조류)	S2-G3 상부플랜지 기 보수부 상태양호

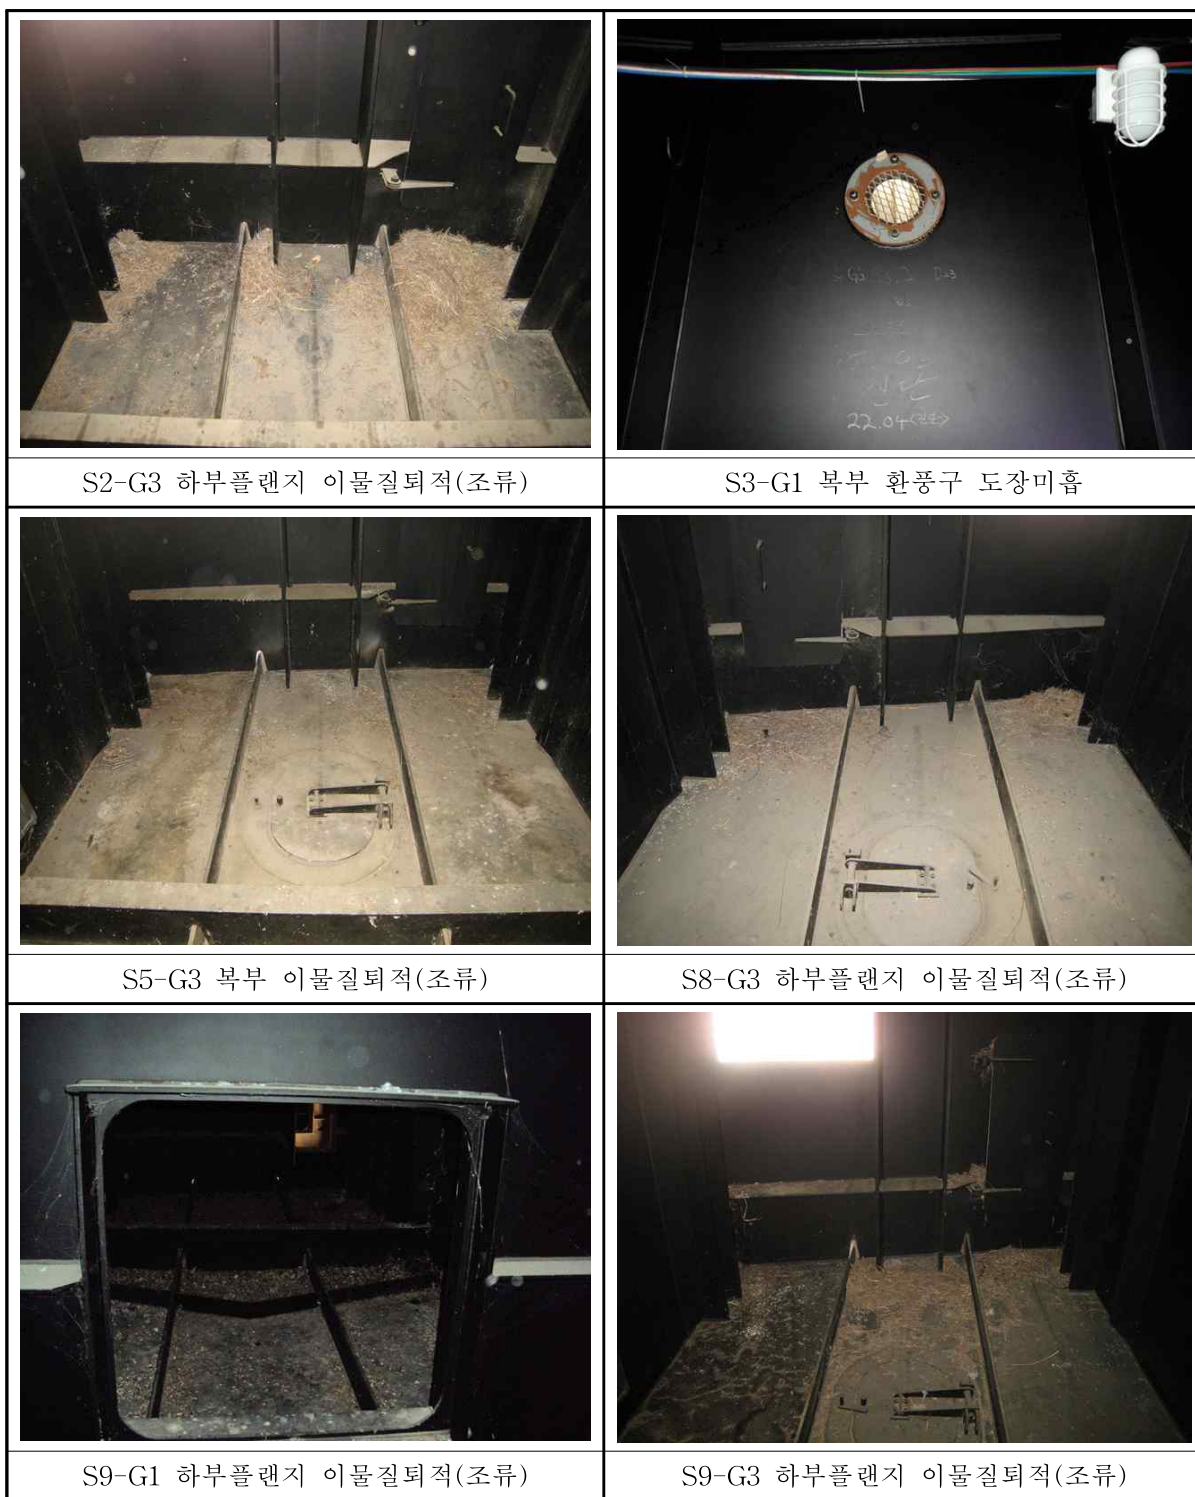

<표 3.33> 안심방향 거더 내부 외관조사 결과

구분	손상현황	단위	손상물량	개소	비고
거더내부	환풍구 도장미흡	EA	1	1	신규
	이물질퇴적	m ²	35.25	5	신규

구분	손상현황	
	환풍구 도장불량(EA)	이물질퇴적(m ²)
S1		
S2		2.25
S3	1	
S4		
S5		10.0
S6		
S7		
S8		13.0
S9		10.0
S10		
S11		
합계	1	35.25

2) 기 정밀안전점검 결과와의 비교 분석

① 거더 외부

기 정밀안전점검 결과를 토대로 손상을 비교·검토한 결과, 기 점검 이후 국부적인 도장긫힘, 현장이음부 볼트부식이 추가 조사되었다.

<표 3.34> 안심방향 거더 외부 기 정밀안전점검 결과 비교

손상현황	단위	‘21년 정밀	금회진단	증감량	비고
도장긫힘	m ² /개소	- / -	0.04 / 1	▲0.04 / ▲1	신규
도장박리, 박락	m ² /개소	7.65 / 10	16.66 / 12	▲9.01 / ▲2	신규
볼트부식	EA	- / -	- / 80	- / ▲80	신규

② 거더 내부

기 정밀안전점검 결과를 토대로 손상을 비교·검토한 결과, 신규손상으로 환풍구 도장미흡 및 이물질퇴적 등에 대한 손상이 추가 조사되었다.

<표 3.35> 안심방향 거더 내부 기 정밀안전점검 결과 비교

손상현황	단위	‘21년 정밀	금회진단	증감량	비고
환풍구 도장불량	EA	- / -	- / 1	- / ▲1	신규
이물질퇴적	m ² /개소	- / -	35.25 / 5	▲35.25 / ▲5	신규

3) 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견

① 거더 외부

- 굽힘 - 작업장비 등의 외부 충격에 따른 손상으로 손상 면적은 경미한 상태이며, 도장손상에 따른 부식 정도는 미미하나, 내구성 확보를 위한 도장보수가 필요하다.
- 도장박리, 볼트부식 - 공용기간이 증가함에 따라 시공초기 도장이 박리 및 부식 등으로 발전한 것으로 판단되며, 2차손상 발생 우려가 있으므로 재도장을 통한 보수가 요구된다.

② 거더 내부

- 환풍구 도장불량 - 환풍구 덮개에 대한 도장미흡 손상으로 보수보다는 손상의 진전에 대한 주의관찰을 실시한다.
- 이물질퇴적 - 조류서식에 의한 손상으로 안점점검 및 유지관리 등을 실시한 후 점검문의 폐합을 철저히 하여, 조류의 출입을 막고, 이물질 퇴적에 대해서는 청소가 필요하다.

나) 가로보 및 세로보

범안대교 안심방향의 2차부재는 가로보 및 세로보가 있으며, 가로보는 S1~S11에서 약 5.0m 간격으로, 세로보는 거더와 거더 사이에 설치되어있는 상태이다.



가로보(S1) 전경



세로보(S2) 전경

1) 외관조사 결과

가로보 및 세로보는 전반적으로 양호한 상태이며, 기 발생된 가로보 부식 및 변형 손상은 진전이 없는 것으로 조사되었다.



<표 3.36> 안심방향 가로보 외관조사 결과

구분	손상현황	단위	손상물량	개소	비고
가로보	부식 및 변형	m ²	0.02	1	

구분	손상현황
	부식 및 변형 (m ²)
S1	
S2	
S3	
S4	
S5	
S6	
S7	
S8	
S9	
S10	0.02
S11	
합계	0.02

2) 기 정밀안전점검 결과와의 비교 분석

기 정밀안전점검 결과를 토대로 손상을 비교·검토한 결과, 기 발생된 부식 및 변형 외에 추가 손상은 없는 것으로 조사되었다.

<표 3.37> 안심방향 가로보 및 세로보 기 정밀안전점검 결과 비교

손상현황	단위	'21년 정밀	금회진단	증감량	비고
부식 및 변형	m ²	0.02 / 1	0.02 / 1	- / -	-

3) 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견

- 가로보 부식 및 변형 - 시공 중 외부 충격에 의해 발생된 손상으로 손상의 진전은 없는 상태로, 주의관찰을 실시한다.

다) 콘크리트 바닥판

범안대교 안심방향의 바닥판은 1경간(S1), 3경간(S2~S4, S9~S11), 4경간(S5~S8) 연속교 형식으로 철근콘크리트 구조로 시공되어있는 상태이다. 거더내측(중앙부)의 바닥판은 Deck Plate로 마감되어 있고, 외측(캐널레버)은 철근콘크리트가 노출되어 있는 상태이다.



1) 외관조사 결과

바닥판은 교량점검차(굴절점검차, 고소차)를 이용한 근접점검을 실시하였고, 기존손상 외에 근접조사로 인해 미세균열(0.3mm미만) 및 백태 손상이 추가 조사되었다.



<표 3.38> 안심방향 바닥판 외관조사 결과

구분	손상현황	단위	손상물량	개소	비고
바닥판 하면	균열(0.3mm미만)	m	32.00	32	
	백태	m ²	1.34	23	

구분	손상현황	
	균열(0.3mm미만)(m)	백태(m ²)
S1		
S2		0.44
S3	20.00	
S4		
S5		0.9
S6		
S7	9.00	
S8		
S9		
S10		
S11	3.00	
합계	32.00	1.34

2) 기 정밀안전점검 결과와의 비교 분석

기 정밀안전점검 결과를 토대로 손상을 비교·검토한 결과, 기 발생된 손상외에 일부 구간에서 미세균열 및 백태 손상이 추가 조사되었다.

<표 3.39> 안심방향 바닥판 기 정밀안전점검 결과 비교

손상현황	단위	‘21년 정밀	금회진단	증감량	비고
균열(0.3mm미만)	m/개소	4.00 / 1	32.00 / 32	▲ 28.00 / ▲ 31	신규
백태	m ² /개소	1.14 / 13	1.34 / 23	▲ 0.2 / ▲ 10	신규

3) 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견

- 균열(0.3mm미만) - 대체로 초기 건조수축에 의해 발생된 횡방향 표면균열로 균열폭 및 발생밀도 등을 고려하면 비구조적인 손상으로 판단되며, 공용기간 증가에 따른 우수유입, 온도변화 등에 의해 손상이 진전될 우려가 있으므로 내구성 확보 차원에서 표면처리 보수를 실시하는 것이 필요하다.
- 백태 - 측면 우수유입(공용기간 증가)에 따른 수분접촉 등의 원인에 의해 발생한 것으로 판단되며, 손상의 진전은 미미한 상태로 주의관찰을 통한 유지관리 실시가 바람직하다.

3.4.2 하부구조

본 교량의 하부구조는 철근콘크리트 구조이며, 교대는 역T형, 기초는 직접기초+파일 기초이다. 교각은 다주식 라멘형(P1~P10)으로 기초는 전 구간 직접기초로 시공되었다. 교각은 P1~P9지점에 철재점검통로가 설치되어 있으며, 부재에 최대한 근접하여 외관 조사를 실시하였다.



1) 외관조사 결과


하부구조에 발생한 주요 손상으로는 초기 건조수축으로 인해 발생한 균열, 망상균열이며, 유지관리를 통한 일부 보수이력이 있는 상태이다. 또한, 신축이음 하부를 통한 우수유입으로 인해 교각 코핑부 및 기둥부에 누수오염이 일부 발생한 것으로 조사되었으며, 조류서식으로 코핑상면에 이물질퇴적이 일부 구간에 발생한 상태이다.

교대 법면에 기 발생한 침하 및 밀림 손상은 이전 점검과 비교시 진전은 없는 상태인 것으로 조사되었다.

기 실시된 점검이후 교각 기둥부에 발생한 파손 손상에 대해서는 일부 보수가 실시되었다.

	
P1 기둥부 파손 보수실시	P1 코핑부 이물질퇴적(조류)
	
P4 기둥부 망상균열(폭 0.1mm)	P4 코핑부 누수오염

	
P4 코핑부 표면열화	P6 기둥부 망상균열(폭 0.1mm)
	
P7 기둥부 망상균열(폭 0.1mm)	P7 코핑부 철근노출
	
P7 코핑부 표면열화	P7 코핑부 균열(폭 0.2mm)
	
P8 코핑부 백태	P10 기둥부 망상균열(폭 0.1mm)

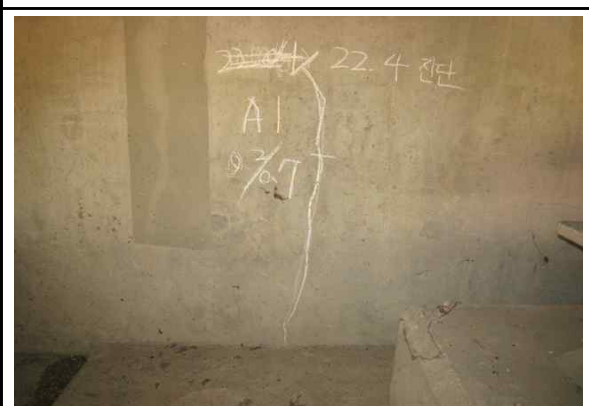	
A1 구체 균열(폭 0.2mm)	A1 범면침하
	
A1 흉벽 균열(폭 0.2mm)	A2 흉벽 누수흔적
	
A2 흉벽 파손 및 철근노출	A2 범면 상태양호

<표 3.40> 안심방향 하부구조 외관조사 결과

구분	손상현황	단위	손상물량	개소	비고
하부구조 (교대 및 교각)	균열(0.3mm미만)	m	19.00	13	
	망상균열	m ²	389.49	26	
	표면열화	m ²	17.75	4	
	이물질퇴적(조류서식)	m ²	15.0	1	
	누수오염, 누수흔적	m ²	16.0	3	
	파손, 철근노출	m ²	1.14	5	
	범면 침하, 밀림	m ²	2.09	3	

구분	손상현황						
	균열 (0.3mm미만) (m)	망상균열 (m ²)	표면열화 (m ²)	이물질 퇴적 (m ²)	누수오염 및 혼적 (m ²)	파손, 철근노출 (m ²)	범면 침하, 밀림 (m ²)
A1	0.8						2.09
P1		10.0					
P2		8.0					
P3	3.4						
P4	5.3	3.75	15.0		13.0		
P5							
P6		121.5					
P7	1.0	120.0	0.75			0.01	
P8	8.5	120.0		1.5			
P9			2.0				
P10		6.24					
A2					3.0	1.13	
합계	19.00	389.49	17.75	1.50	16.00	1.14	2.09

2) 기 정밀안전점검 결과와의 비교 분석

기 정밀안전점검 결과를 토대로 손상을 비교·검토한 결과, 콘크리트 파손, 실란트 파손에 대해 일부 보수가 실시되었으며, 균열(0.3mm미만) 및 망상균열, 이물질퇴적, 실란트 파손이 추가 조사되었고, 표면열화 및 체수혼적은 진전은 미미한 상태이다.

<표 3.41> 안심방향 하부구조 기 정밀안전점검 결과 비교

손상현황	단위	‘21년 정밀	금회진단	증감량	비고
균열(0.3mm미만)	m/개소	13.20 / 11	19.00 / 13	▲ 5.8 / ▲ 2	신규
망상균열	m ² /개소	21.99 / 6	389.49 / 26	▲ 367.5 / ▲ 20	신규
표면열화	m ² /개소	15.45 / 2	17.75 / 4	▲ 2.3 / ▲ 2	신규
이물질퇴적(조류서식)	m ² /개소	- / -	15.0 / 1	▲ 15.0 / ▲ 1	신규
누수오염, 누수혼적	m ² /개소	13.0 / 2	16.0 / 3	▲ 3.0 / ▲ 1	신규
파손, 철근노출	m ² /개소	1.16 / 7	1.14 / 5	▼ 0.02 / ▼ 2	보수
범면 침하, 밀림	m ² /개소	2.09 / 3	2.09 / 3	- / -	-

3) 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견


- 균열(0.3mm미만), 망상균열 - 건조수축 및 구속응력, 온도변화 등에 의해 발생된 것으로 판단되며, 장기간 우수 및 외기에 의한 수분접촉시 표면열화에 따른 박리 또는 내부 철근의 부식 팽창 등에 의해 박락이 발생할 수 있으므로 내구성 확보를 위한 보수를 실시하는 것이 필요하다.
- 표면열화, 체수흔적 - 장기공용 및 우수, 외기에 의해 발생한 손상으로 판단되며, 전회와 비교시 진전이 미미한 상태이다. 현재 발생한, 표면열화, 체수흔적은 지속적인 주의관찰 후 손상의 진전시 보수를 실시하는 유지관리가 필요하다.
- 굽힘, 파손 - 외부 충격에 의해 발생한 손상으로 손상의 정도가 경미하여 보수보다는 진전에 대한 주의관찰을 실시한다.
- 이물질퇴적(조류서식) - 조류서식에 의한 손상으로 거더내부의 이물질퇴적과 더불어 청소가 필요하다.
- 범면보호블록 침하, 밀립 - 장기공용 및 온도변화에 의한 실란트 열화손상으로, 손상의 정도가 심하지 않은 상태로써, 주의관찰 후 진전시 보수를 실시하는 유지관리가 필요하다.

3.4.3 교량받침



본 교량의 교량받침은 포트받침으로 거더당 1개소씩 배치되어 있으며, P1(배면)~A2 지점은 3개 받침, A1, P1(전면) 6개 받침으로 총 60개소가 설치되어있다. 교량받침은 상부구조의 하중을 하부구조로 전달하고 상부구조의 신축 및 회전에 능동적으로 대응하는 부재로써 본 조사에서는 과반력 및 부반력 발생여부, 온도변화에 의한 신축거동 여부뿐만 아니라 강재부식, 콘크리트 손상 여부 등 내구성, 기능성에 대한 조사를 실시하였다.

교량받침 현황 및 배치도는 다음과 같다.

구분		A1	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	A2	계								
160 TONF (포트받침)		7												7								
		1												1								
			1											1								
			7											7								
300 TONF (포트받침)						3				3	2		2	10								
						1				1	1		1	4								
400 TONF (포트받침)				2		2								4								
				1		1								2								
600 TONF (포트받침)								3	3					6								
								1	1					2								
700 TONF (포트받침)													2	2								
													1	1								
								1				1		2								
								3				2		5								
800 TONF (포트받침)					2									2								
					1									1								
					1									1								
					2									2								
										범례 <table><tr><td></td><td>고정단</td></tr><tr><td></td><td>일방향 고정단</td></tr><tr><td></td><td>일방향 가동단</td></tr><tr><td></td><td>양방향 가동단</td></tr></table>						고정단		일방향 고정단		일방향 가동단		양방향 가동단
	고정단																					
	일방향 고정단																					
	일방향 가동단																					
	양방향 가동단																					
양방향 가동단		일방향 가동단				양방향 고정단																

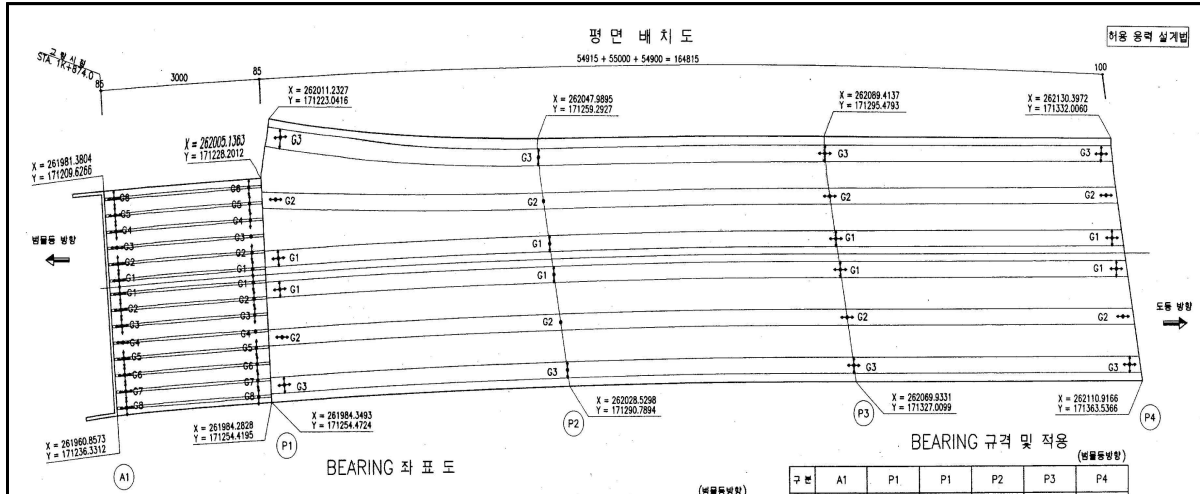

<A1~P4>

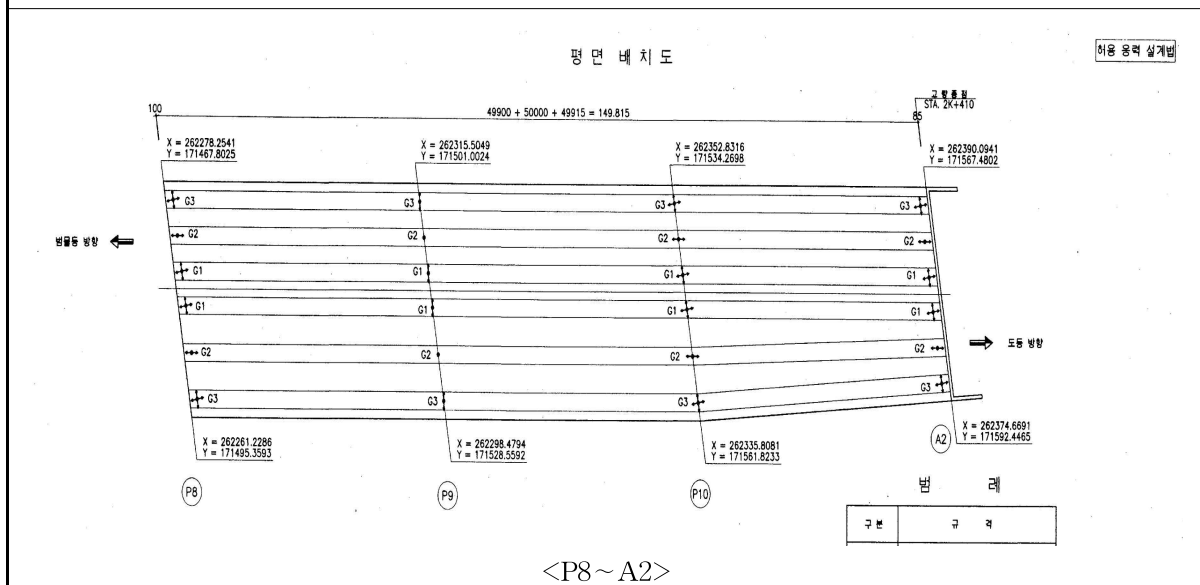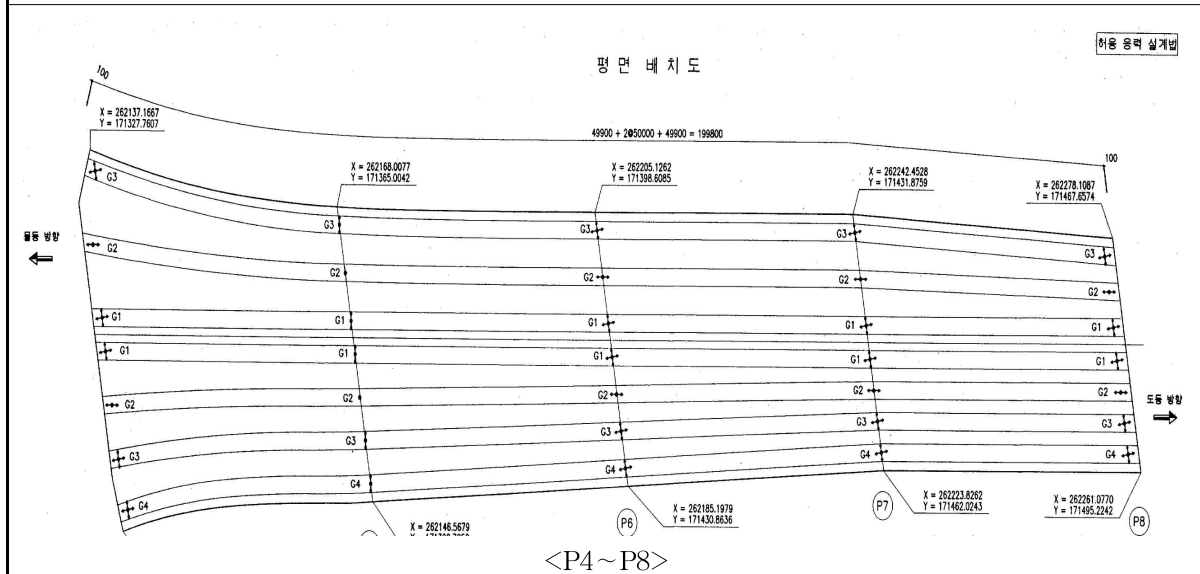

교량받침 배치도

가) 외관상태

1) 외관조사 결과

전반적인 신축거동 상태는 양호하며, 외관조사 결과, 기 발생한 받침콘크리트 균열(0.3mm미만), 실링재 탈락은 진전은 없는 상태이다. 금회 점검에서 무수축물탈 균열(0.3mm미만)이 추가 조사되었다.

	
A1-SH1 본체 실링재 탈락	P9-SH3 무수축물탈 균열(폭 0.1mm)
	
양방향 본체 상태양호	일방향 본체 상태양호(교축 방향)
	
일방향 본체 상태양호(교축 직각방향)	고정단 본체 상태양호

<표 3.42> 안심방향 교량받침 외관조사 결과

구분		손상현황	단위	손상물량	개소	비고
교량 받침	무수축 몰탈	균열(0.3mm미만)	m	0.4	2	
	받침 콘크리트	균열(0.3mm미만)	m	1.0	2	
	본체	실링재 탈락	EA	6	6	

구분	손상현황		
	무수축몰탈 균열(0.3mm미만) (m)	받침콘크리트 균열(0.3mm미만) (m)	실링재 탈락 (EA)
A1			6
P1		1.0	
P2			
P3			
P4			
P5			
P6			
P7			
P8			
P9	0.4		
P10			
A2			
합계	0.4	1.0	6

2) 기 정밀안전점검 결과와의 비교 분석

기 정밀안전점검 결과를 토대로 손상을 비교·검토한 결과, 기 발생한 손상의 진전은 없으며, 금회 무수축몰탈 균열(0.3mm미만)이 추가 조사되었다.

<표 3.43> 안심방향 교량받침 기 정밀안전점검 결과 비교

손상현황		단위	'21년 정밀	금회진단	증감량	비고
무수축 몰탈	균열(0.3mm미만)	m/개소	- / -	0.4 / 2	▲0.4 / ▲2	신규
받침콘 크리트	균열(0.3mm미만)	m/개소	1.0 / 2	1.0 / 2	- / -	-
본체	실링재 탈락	EA	- / 6	- / 6	- / -	-


3) 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견

- 균열(0.3mm미만) - 건조수축 및 온도변화 등에 의해 발생한 것으로 판단되며, 비구조적인 균열이나, 내구성 확보 차원의 표면처리를 실시하는 것이 필요하다.
- 실링재 탈락 - 실링재의 노후화로 인해 발생한 손상으로, 본체의 신축거동에 는 문제가 없는 상태이나, 본체 보호차원에서 보수를 실시하는 것이 필요하다.

나) 연단거리 조사

받침장치는 상부구조로부터 집중하중을 받는 부위로 연단거리가 짧으면 고정단에서는 교각 및 교대의 전면에서 콘크리트가 파손되거나 받침이 파손되며 가동단에서는 받침이 벗어나 심한 경우 주형이 낙하할 수도 있다. 따라서 교량의 교축방향의 받침 연단과 하부구조 정부(頂部)연단 사이의 거리는 다음 값(S) 이상이어야 한다.

교량의 받침 연단거리 측정은 다음과 같이 측정한다.

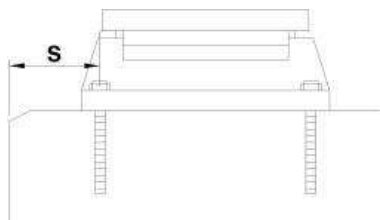

<포트받침>

- 거더의 경간길이 100m 이하

$$: S(\text{mm}) = 200 + 5L$$

도로교설계기준
(2010)

- 거더의 경간길이 100m 이상

$$: S(\text{mm}) = 300 + 4L$$

- S1 : L=29.9m → $S = 200 + 5 \times 29.9 = 350\text{mm}$
- S2~S4 : L=55.0m → $S = 200 + 5 \times 55.0 = 475\text{mm}$
- S5~S8 : L=50.0m → $S = 200 + 5 \times 49.9 = 450\text{mm}$
- S9~S11 : L=50.0m → $S = 200 + 5 \times 49.9 = 450\text{mm}$



연단거리 측정

<표 3.44> 안심방향 교량받침 연단거리 조사 결과

구분		경간길이 (시/중, m)	최소연단거리 (시/중, mm)	실측연단거리		평가	비고
				시점측(mm)	중점측(mm)		
A1	Sh1	-/30	-/350	-	690	양호	
	Sh2	-/30	-/350	-	690	양호	
	Sh3	-/30	-/350	-	690	양호	
	Sh4	-/30	-/350	-	700	양호	
	Sh5	-/30	-/350	-	700	양호	
	Sh6	-/30	-/350	-	690	양호	
	Sh7	-/30	-/350	-	700	양호	
	Sh8	-/30	-/350	-	700	양호	
P1	Sh1	30/-	350/-	900	-	양호	
	Sh2	30/-	350/-	900	-	양호	
	Sh3	30/-	350/-	900	-	양호	
	Sh4	30/-	350/-	900	-	양호	
	Sh5	30/-	350/-	910	-	양호	
	Sh6	30/-	350/-	900	-	양호	
	Sh7	30/-	350/-	900	-	양호	
	Sh8	30/-	350/-	900	-	양호	
	Sh9	-/55	-/475	-	650	양호	
	Sh10	-/55	-/475	-	650	양호	
	Sh11	-/55	-/475	-	650	양호	
P2	Sh1	55/55	475/475	950	900	양호	
	Sh2	55/55	475/475	850	800	양호	
	Sh3	55/55	475/475	950	910	양호	
P3	Sh1	55/55	475/475	1000		양호	
	Sh2	55/55	475/475	950		양호	
	Sh3	55/55	475/475	1000		양호	
P4	Sh1	55/-	475/-	650	-	양호	
	Sh2	55/-	475/-	580	-	양호	
	Sh3	55/-	475/-	650	-	양호	
	Sh4	-/50	-/450	-	650	양호	
	Sh5	-/50	-/450	-	650	양호	
	Sh6	-/50	-/450	-	700	양호	
	Sh7	-/50	-/450	-	700	양호	
P5	Sh1	50/50	450/450			양호	
	Sh2	50/50	450/450			양호	
	Sh3	50/50	450/450			양호	
	Sh4	50/50	450/450			양호	

<표 3.44> 안심방향 교량받침 연단거리 조사 결과(계속)

구분		경간길이 (시/종, m)	최소연단거리 (시/종, mm)	실측연단거리		평가	비고
				시점측(mm)	종점측(mm)		
P6	Sh1	50/50	450/450	1000	1050	양호	
	Sh2	50/50	450/450	1000	1000	양호	
	Sh3	50/50	450/450	1050	1000	양호	
	Sh4	50/50	450/450	1000	1000	양호	
P7	Sh1	50/50	450/450	1000	1050	양호	
	Sh2	50/50	450/450	980	1000	양호	
	Sh3	50/50	450/450	1000	1050	양호	
	Sh4	50/50	450/450	1020	1030	양호	
P8	Sh1	50/-	450/-	700	-	양호	
	Sh2	50/-	450/-	550	-	양호	
	Sh3	50/-	450/-	700	-	양호	
	Sh4	50/-	450/-	700	-	양호	
	Sh5	-/50	-/450	-	650	양호	
	Sh6	-/50	-/450	-	650	양호	
	Sh7	-/50	-/450	-	650	양호	
P9	Sh1	50/50	450/450	1050	1000	양호	
	Sh2	50/50	450/450	950	950	양호	
	Sh3	50/50	450/450	1000	1030	양호	
P10	Sh1	50/50	450/450	1000	1000	양호	
	Sh2	50/50	450/450	950	1000	양호	
	Sh3	50/50	450/450	950	1050	양호	
A2	Sh1	50/-	450/-	650	-	양호	
	Sh2	50/-	450/-	550	-	양호	
	Sh3	50/-	450/-	620	-	양호	

교대 및 교각의 받침장치 연단거리는 설계기준을 만족하고 연단거리 부족으로 인한 이상 징후가 발견되지 않는 양호한 상태이다.

다) 가동여유량 검토

1) 온도변화에 따른 가동상태 검토

- ① 교량받침은 현재 여유량을 실측함으로써 온도 변화에 따른 신축시 이동량 부족으로 인한 받침의 기능 저하 여부를 검토하고자 하였다.
- ② 교량받침의 신축거동상태 검토 시에는 이동량 측정 당시의 실측 온도를 이용하여 검토를 실시하였다.

2) 설계기준온도(-10℃ ~ 40℃(보통지방, SPG 및 STB교))에 따른 여유량 검토

① 받침 허용이동량의 경우, 상판 재원을 측정하여 도면 정보와 비교하였다.




② 교량받침의 이동량을 검토한 결과, 온도변화에 따른 수축 및 신장시 가동여유량을 확보하고 있는 것으로 확인되었다.





- 온도변화에 의한 신축량 $\Delta \ell_t = \Delta T \cdot \alpha \cdot L$

여기서 ΔT : 온도변화, L : 신축거더 길이, α : 선팽창계수(강교 : 1.2×10^{-5})

3) 현장조사(2022.04.12.)

A1				
	SH1	SH2	SH3	SH4
	SH5	SH6	SH7	SH8
P1 (A1)				
	SH1	SH2	SH3	SH4
	SH5	SH6	SH7	SH8
P1 (A2)				
	SH9	SH10	SH11	

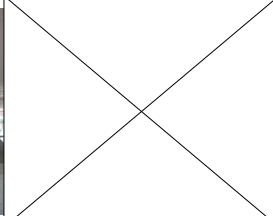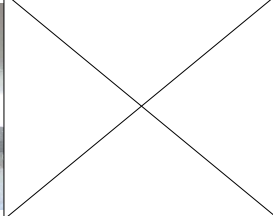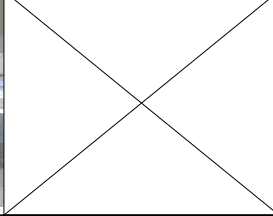P2				
	SH1	SH2	SH3	
P3				
	SH1	SH2	SH3	
P4 (A1)				
	SH1	SH2	SH3	
P4 (A2)				
	SH4	SH5	SH6	SH7
P5				
	SH1	SH2	SH3	SH4
P6				
	SH1	SH2	SH3	SH4

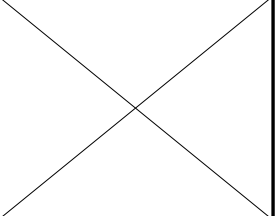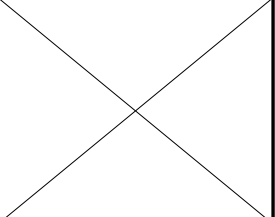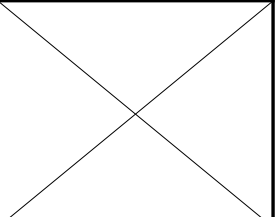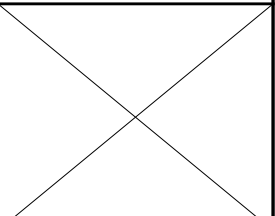P7				
	SH1	SH2	SH3	SH4
P8 (A1)				
	SH1	SH2	SH3	SH4
P8 (A2)				
	SH5	SH6	SH7	
P9				
	SH1	SH2	SH3	
P10				
	SH1	SH2	SH3	
A2				
	SH1	SH2	SH3	

<표 3.45> 안심방향 교량받침 이동량(설계기준 온도) 산정

구 분		조사일 온도 (℃)	온도변화 (ΔT, ℃)		선팅창 계수 (α)	신축거더 길이 (L, m)	최대 받침 이동량(mm)	
			동절기	하절기			동절기 (최대수축시)	하절기 (최대신장시)
A1		19.0	29.0	21.0	1.2×10^{-5}	30	10.4	7.6
P1	전면	고정단						
	배면	19.0	29.0	21.0	1.2×10^{-5}	55	19.2	13.9
P2		고정단						
P3		19.0	29.0	21.0	1.2×10^{-5}	55	19.2	13.9
P4	전면	19.0	29.0	21.0	1.2×10^{-5}	110	38.3	27.7
	배면	19.0	29.0	21.0	1.2×10^{-5}	50	17.4	12.6
P5		고정단						
P6		19.0	29.0	21.0	1.2×10^{-5}	50	17.4	12.6
P7		19.0	29.0	21.0	1.2×10^{-5}	100	34.8	25.2
P8	전면	19.0	29.0	21.0	1.2×10^{-5}	150	52.5	37.8
	배면	19.0	29.0	21.0	1.2×10^{-5}	50	17.4	12.6
P9		고정단						
P10		19.0	29.0	21.0	1.2×10^{-5}	50	17.4	12.6
A2		19.0	29.0	21.0	1.2×10^{-5}	100	34.8	25.2
1) 조사일 : 2022년 04월 12일(측정시 온도 : 19.0℃)								
2) 검토온도 : -10℃ ~ 40℃(보통지방)								

<표 3.46> 안심방향 교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과

구 분		점검당시 실측이동량(mm)	최대 받침 이동량(mm)		실측 받침 가동여유량(mm)		이동 허용량 (mm)	검토 결과
			최대 수축 이동량	최대 신장 이동량	수축 여유량	신장 여유량		
A1	Sh1	5 ↑	10.4	7.6	55	45	±50	O.K
	Sh2	0 ↑			50	50	±50	O.K
	Sh3	0 ↑			50	50	±50	O.K
	Sh4	0 ↑			50	50	±50	O.K
	Sh5	5 ↑			55	45	±50	O.K
	Sh6	0 ↑			50	50	±50	O.K
	Sh7	5 ↑			55	45	±50	O.K
	Sh8	5 ↑			55	45	±50	O.K
P1	-	고정단						
	Sh9	25 ↑	19.2	13.9	75	25	±50	O.K
	Sh10	25 ↑			75	25	±50	O.K
	Sh11	25 ↑			75	25	±50	O.K
P2	-	고정단						
P3	Sh1	0 ↓	19.2	13.9	50	50	±50	O.K
	Sh2	0 ↓			50	50	±50	O.K
	Sh3	0 ↓			50	50	±50	O.K
P4	Sh1	30 ↓	38.3	27.7	130	70	±100	O.K
	Sh2	0 ↓			100	100	±100	O.K
	Sh3	35 ↓			135	65	±100	O.K
	Sh4	40 ↓	17.4	12.6	35	115	±75	O.K
	Sh5	15 ↓			60	90	±75	O.K
	Sh6	0 ↓			75	75	±75	O.K
	Sh7	20 ↑			95	55	±75	O.K
P5	-	고정단						
P6	Sh1	5 ↓	17.4	12.6	55	45	±50	O.K
	Sh2	5 ↓			55	45	±50	O.K
	Sh3	5 ↓			55	45	±50	O.K
	Sh4	5 ↓			55	45	±50	O.K
P7	Sh1	10 ↓	34.8	25.2	85	65	±75	O.K
	Sh2	10 ↓			85	65	±75	O.K
	Sh3	10 ↓			85	65	±75	O.K
	Sh4	10 ↓			85	65	±75	O.K

※ 이동방향 : ↑ (A1방향, 시점), ↓ (A2방향, 종점)
주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K

<표 3.46> 안심방향 교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과(계속)

구 분		점검당시 실측이동량(mm)	최대 받침 이동량(mm)		실측 받침 가동여유량(mm)		이동 허용량 (mm)	검토 결과
			최대 수축 이동량	최대 신장 이동량	수축 여유량	신장 여유량		
P8	Sh1	0 ↑	52.5	37.8	100	100	±100	O.K
	Sh2	0 ↑			100	100	±100	O.K
	Sh3	0 ↑			100	100	±100	O.K
	Sh4	0 ↑			100	100	±100	O.K
	Sh5	0 ↑	17.4	12.6	75	75	±75	O.K
	Sh6	0 ↑			75	75	±75	O.K
	Sh7	0 ↑			75	75	±75	O.K
P9	-	고정단						
P10	Sh1	5 ↓	17.4	12.6	55	45	±50	O.K
	Sh2	5 ↓			55	45	±50	O.K
	Sh3	5 ↓			55	45	±50	O.K
A2	Sh1	20 ↓	34.8	25.2	95	55	±75	O.K
	Sh2	20 ↓			95	55	±75	O.K
	Sh3	20 ↓			95	55	±75	O.K

※ 이동방향 : ↑ (A1방향, 시점), ↓ (A2방향, 종점)
주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K

안심방향 받침장치 가동 여유량 검토 결과, 온도변화에 따른 수축 및 신장시 가동 여유량을 확보하고 있는 것으로 확인되었다.

3.4.4 신축이음

신축이음은 교량받침과 연동되어 온도나 하중에 대한 상부구조의 신축거동을 수렴하는 중요 장치로써 본체와 후타재로 구분되며, 본 교량의 신축이음은 레일타입(P4, P8) 및 핑거타입(A1, P1, A2) 형식으로 시공된 상태이다.

조사시, 신축이음의 본체 열화(부식 등), 후타재 열화, 신축기능 발휘상태 등에 대하여 중점점검을 실시하였다.

Exp.J1(A1) 전경(NO. 100)	Exp.J2(P1) 전경(NO. 100)
Exp.J3(P4) 전경(NO. 160)	Exp.J4(P8) 전경(NO. 160)
Exp.J5(A2) 전경(NO. 100)	차수관 전경

가) 외관상태

1) 외관조사 결과

본체는 전반적으로 신축거동 상태는 양호하며, 후타재 접속부는 이격이나 단차 등이 없는 양호한 상태로 확인되었다. 기 발생한 후타재 균열(0.3mm미만)은 미보수된 상태로 진전은 미미한 편이며, 금회 점검에서 후타재 파손이 추가 조사되었다.



<표 3.47> 안심방향 신축이음 외관조사 결과

구분		손상현황	단위	손상물량	개소	비고
신축이음	후타재	균열(0.3mm미만)	m	74.4	160	
		파손	m ²	0.02	2	

구분	손상현황	
	후타재 균열(0.3mm미만) (m)	후타재 파손 (m ²)
A1	10.0	
P1	10.4	
P4	26.7	
P8	15.3	
A2	12.0	0.02
합계	74.40	0.02

2) 기 정밀안전점검 결과와의 비교 분석

기 정밀안전점검 결과를 토대로 손상을 비교·검토한 결과, 기 손상인 후타재 균열은 진전은 미미한 상태이고, 후타재 망상균열이 추가 조사되었다.

<표 3.48> 안심방향 신축이음 기 정밀안전점검 결과 비교

손상현황		단위	‘21년 정밀	금회진단	증감량	비고
후타재	균열(0.3mm미만)	m/개소	74.4 / 160	74.4 / 160	- / -	
	파손	m ² /개소	0.02 / 2	0.02 / 2	- / -	

3) 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견


- 후타재 균열(0.3mm미만) - 건조수축, 차량의 반복적인 윤하중, 온도변화, 공용기간 경과에 의한 것으로 판단되며, 표면처리를 통한 내구성 확보를 하는 것이 바람직하다.
- 후타재 파손 - 건조수축, 차량의 반복적인 윤하중 및 충격, 공용기간 경과에 의한 것으로 판단되며, 차량의 주행성에 미치는 영향은 적으나, 손상의 진전 방지를 위한 보수를 실시하는 것이 바람직하다.

나) 신축이음 유간검토

본 교량의 신축거동상태를 확인하기 위해 신축이음장치, 바닥판, 거더에 대한 유간을 측정하였고, 측정된 유간으로부터 최대 온도 상승시 신장량과 최저 온도 하강시 수축량을 계산하여 유간확보 여부를 검토하였다.

1) 현장조사(2022.04.21.)

구분	신축이음장치 유간(A)	바닥판 유간(B)	거더 유간(C)
A1			
P1			
P4			
P8			
A2			

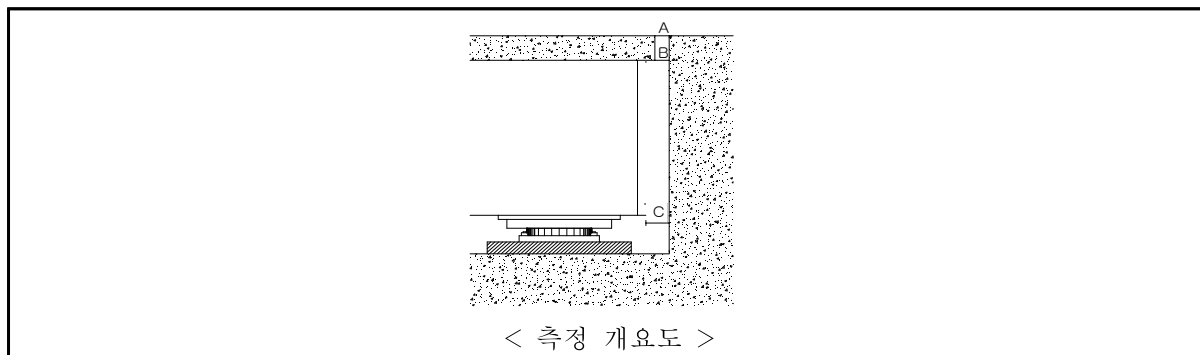

<표 3.49> 안심방향 신축이음 유간 측정 결과

측정위치	측 정 값(mm)			비 고
	신축이음장치(A)	바닥판(B)	거더(C)	
EXP.J1(A1)	35	85	120	Finger Joint
EXP.J2(P1)	40	95	150	Finger Joint
EXP.J3(P4)	60	210	258	Rail Joint
EXP.J4(P8)	62	190	290	Rail Joint
EXP.J5(A2)	40	75	120	Finger Joint

- 설계기준온도(-10℃ ~ 40℃(보통지방, STB교))에 따른 여유량 검토

$$\Delta \ell_t = \Delta T \cdot \alpha \cdot L$$

여기서 ΔT : 온도변화, L : 신축거더 길이

α : 선팽창계수(강교 : 1.2×10^{-5})

<표 3.50> 안심방향 신축이음 신축이동량 산정

구 분	조사일 온도 (℃)	온도변화 (ΔT , ℃)		선팽창 계수 (α)	신축 거더 길이 (L, m)	계산 이동량(mm)	
		동절기	하절기			동절기 (최대수축시)	하절기 (최대신장시)
EXP.J1(A1)	21.0	31.0	19.0	1.2×10^{-5}	30	11.2	6.8
EXP.J2(P1)	21.0	31.0	19.0	1.2×10^{-5}	55	20.5	12.5
EXP.J3(P4)	21.0	31.0	19.0	1.2×10^{-5}	160	59.5	36.5
EXP.J4(P8)	21.0	31.0	19.0	1.2×10^{-5}	200	74.4	45.6
EXP.J5(A2)	21.0	31.0	19.0	1.2×10^{-5}	100	37.2	22.8

1) 조사일 : 2022년 04월 21일(측정시 온도-21.0℃)

2) 검토온도 : -10℃ ~ +40℃(보통지방)

<표 3.51> 안심방향 신축이음장치 가동여유량 검토결과

구 분		계산 이동량(mm)		점검당시 실측유간(mm) ③	허용량 (mm) ④	신축 여유량(mm)		검토 결과
		최대 수축시 ①	최대 신장시 ②			최대 수축시 ④-(①+③)	최대 신장시 ③-②	
EXP.J1 (A1)	신축이음장치	11.2	6.8	35	100	53.8	28.2	O.K
	바닥판			85	-	-	78.2	O.K
	거더			120	-	-	113.2	O.K
EXP.J2 (P1)	신축이음장치	20.5	12.5	40	100	39.5	27.5	O.K
	바닥판			95	-	-	82.5	O.K
	거더			150	-	-	137.5	O.K
EXP.J3 (P4)	신축이음장치	59.5	36.5	60	160	40.5	23.5	O.K
	바닥판			210	-	-	173.5	O.K
	거더			258	-	-	221.5	O.K
EXP.J4 (P8)	신축이음장치	74.4	45.6	62	160	23.6	16.4	O.K
	바닥판			190	-	-	144.4	O.K
	거더			290	-	-	244.4	O.K
EXP.J5 (A2)	신축이음장치	37.2	22.8	40	100	22.8	17.2	O.K
	바닥판			75	-	-	52.2	O.K
	거더			120	-	-	97.2	O.K
주) 판정 : 0.0mm ≤ 신축 여유량 ≤ 허용량 ⇒ O.K								

신축이음 유간을 검토한 결과, 온도변화에 따른 수축 및 신장시 모든 신축이음에서 여유량을 확보하고 있는 것으로 평가되었다.

3.4.5 기타시설

비구조체인 교면포장, 배수시설, 난간, 점검시설 등과 같은 기타 시설물에 대한 외관조사 결과는 다음과 같다.

가) 교면포장

본 교량의 교면포장은 아스팔트 포장($T=80\text{mm}$)으로 시공되어 있고, 차량은 현재 3차선 통행중이며, S1~S11의 갓길측은 미사용중인 상태이다. 점검시 포트홀, 파손, 균열, 요철, 단차, 열화 등의 손상발생 및 차량의 주행성능 저하 등에 대해 중점을 두고 조사를 실시하였다.



1) 외관조사 결과

교면포장은 차량의 주행성에 영향을 미칠만한 손상은 조사되지 않았으며, 소성변형 손상은 보수가 실시된 상태이다. 현재, 아스콘 균열 및 경미한 파손이 조사되었다.





<표 3.52> 안심방향 교면포장 외관조사 결과

구분	손상현황	단위	손상물량	개소	비고
교면포장	아스콘 균열	m	305.0	26	
	아스콘 파손	m ²	1.5	1	

구분	손상현황	
	아스콘 균열 (m)	아스콘 파손 (m ²)
S1	16.0	
S2	8.0	
S3	2.0	
S4	6.0	
S5	43.0	
S6	70.0	
S7	42.0	
S8	26.5	1.5
S9	35.5	
S10	52.0	
S11	4.0	
합계	305.0	1.5

2) 기 정밀안전점검 결과와의 비교 분석

기 정밀안전점검 결과를 토대로 손상을 비교·검토한 결과, 기 점검이후 소성변형에 대한 보수가 실시되었으며, 아스콘 파손에 대해서는 진전은 없는 것으로 조사되었다. 금회 점검에서는 아스콘 균열이 추가 조사되었다.

<표 3.53> 안심방향 교면포장 기 정밀안전점검 결과 비교

손상현황	단위	'21년 정밀	금회진단	증감량	비고
아스콘 균열	m/개소	301.0 / 25	305.0 / 26	▲4.0 / ▲1	신규
파손	m ² /개소	1.5 / 1	1.5 / 1	- / -	
소성변형	m ² /개소	0.16 / 1	- / -	▼0.16 ▼1	보수

3) 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견

- 아스콘 균열 - 중차량이 다니는 3차선측과 갓길측에 발생한 손상으로 차량의 반복적인 윤회중, 공용기간 경과에 의한 것으로 판단되며, 즉시보수 보다는 주기적인 관찰을 통한 유지관리 후 손상 증가시 보수를 실시하는 것이 바람직하다.
- 아스콘 파손 - 공용기간 경과에 의한 포장재료의 노후화로 발생하였으며, 갓길측에 발생한 경미한 손상으로 보수보다는 진전에 대한 주의관찰을 실시한다.

나) 배수시설

본 교량의 배수시설은 전구간에 걸쳐 총 29개소 배수구가 갓길측에 설치되어 있으며, 육교형 및 하천형 배수관이 혼합되어 설치된 상태이다. 조사시, 원활한 배수상태 및 배수관 체결부 상태에 대해 중점적으로 점검을 실시하였다.





1) 외관조사 결과

교량 상면의 배수구는 전 개소에서 보수를 실시한 양호한 상태이며, 배수관에서 조사된 볼트 탈락 손상도 보수가 실시된 상태이다.



<표 3.54> 안심방향 배수시설 외관조사 결과

구분	손상현황	단위	손상물량	개소	비고
배수시설	상태양호				

2) 기 정밀안전점검 결과와의 비교 분석

기 정밀안전점검 결과를 토대로 손상을 비교·검토한 결과, 배수구 막힘 및 배수관 볼트 탈락 손상에 대한 보수가 실시된 것으로 조사되었다.

<표 3.55> 안심방향 배수시설 기 정밀안전점검 결과 비교

손상현황	단위	‘21년 정밀	금회진단	증감량	비고
배수구 막힘	EA	- / 14	- / -	- / ▼14	보수
배수관 볼트 탈락	EA	- / 1	- / -	- / ▼1	보수

구분	손상현황
S1~S11	상태 양호
합계	

3) 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견

- 현재, 배수시설은 양호한 상태로 조사되었으나, 공용기간 증가 및 강우에 의해 퇴적물이 쌓일 수 있으므로, 원활한 배수기능 확보를 위해 주기적인 청소가 필요하다.

다) 난간 및 연석

안심방향은 교면 외측에는 차량용 콘크리트 방호벽(H=1.1m), 내측에는 콘크리트 중분대(H=0.85m)+차광판이 시공되어있고, S1~S11 갓길에 PE방호벽이 설치되어있다. 조사시, 콘크리트 균열, 파손 등에 중점을 두고 점검을 실시하였다.



1) 외관조사 결과

기 발생한 텔리네이터 파손은 보수가 실시되었으며, 주요 손상으로는 균열(0.3mm미만)손상이 조사되었다.



	
S7 방호벽 텔리네이터 보수실시	S8 방호벽 균열(폭 0.2mm)

<표 3.56> 안심방향 난간 및 연석 외관조사 결과

구분	손상현황	단위	손상물량	개소	비고
난간 및 연석	균열(0.3mm미만)	m	234.0	255	기존,신규

구분	손상현황
	균열(0.3mm미만) (m)
S1	18.4
S2	21.6
S3	25.2
S4	30.0
S5	20.0
S6	29.6
S7	20.0
S8	18.8
S9	16.4
S10	17.6
S11	16.4
합계	234.0

2) 기 정밀안전점검 결과와의 비교 분석

기 정밀안전점검 결과를 토대로 손상을 비교·검토한 결과, 텔리네이터 파손은 보수가 실시되었으며, 기 발생한 균열(0.3mm미만) 외에 추가 손상은 없는 것으로 조사되었다.

<표 3.57> 안심방향 난간 및 연석 기 정밀안전점검 결과 비교

손상현황	단위	‘21년 정밀	금회진단	증감량	비고
균열(0.3mm미만)	m/개소	228.0 / 250	234.0 / 255	▲ 6.0 / ▲ 5	신규
텔리네이터 파손	EA	- / 5	- / -	- / ▼ 5	보수

3) 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견

- 균열(0.3mm미만) - 건조수축 및 구속응력, 온도변화, 수화열 등에 의해 발생한 수직·수평방향의 미세균열로 보수보다는 주기적인 관찰을 실시한다.


라) 점검시설

교량의 유지관리를 위한 점검시 근접조사를 위해 P1~P9 지점에 점검로가 설치되어 있으며, 점검통로는 교각과 일체로 연결된 상태로 외측에 작업자의 안전을 위한 난간이 설치되어있다.

조사시, 교량과의 체결상태(볼트), 부식, 파손 등의 단면손상 등에 대해 중점적으로 점검을 실시하였다.



점검통로 전경

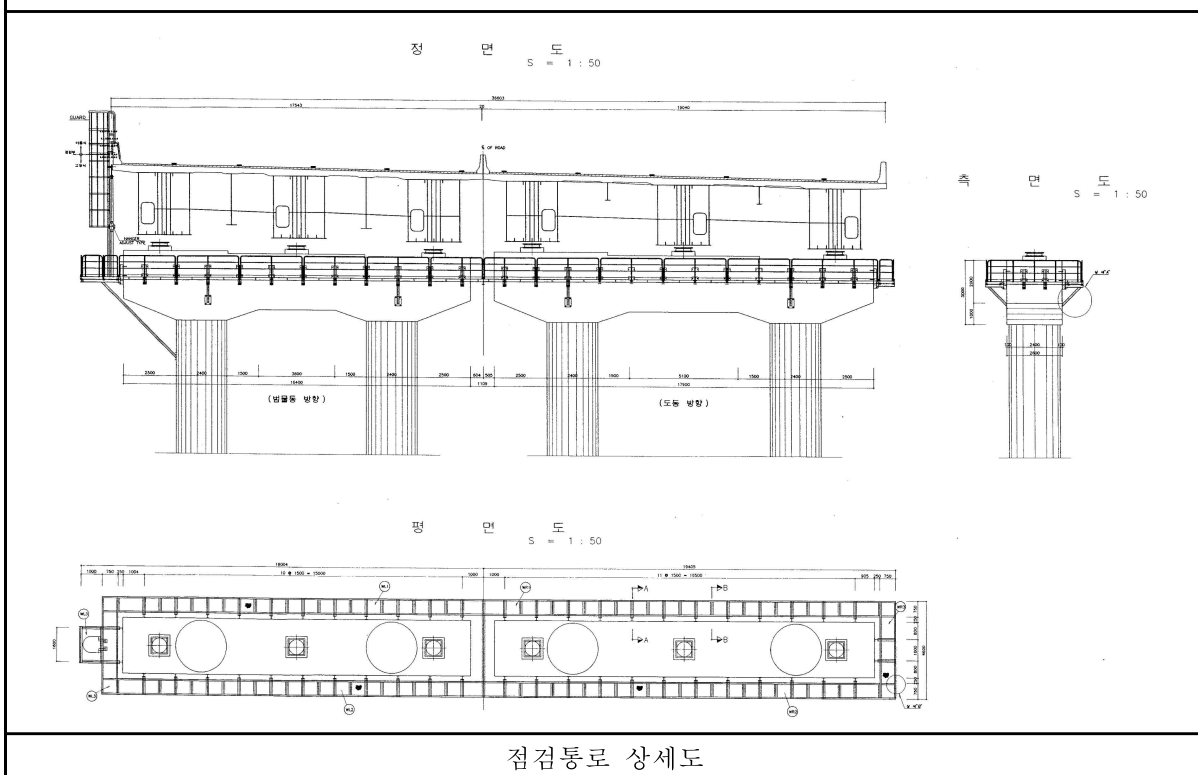

점검통로 상세도

1) 외관조사 결과

점검시설 외관조사 결과, 전반적으로 양호한 상태로 조사되었다.



구분	손상현황
P1~P9	상태양호
합계	

<표 3.58> 안심방향 점검시설 외관조사 결과

구분	손상현황	단위	손상물량	개소	비고
점검시설	상태양호	-	-	-	

2) 기 정밀안전점검 결과와의 비교 분석

기 정밀안전점검 결과를 토대로 손상을 비교·검토한 결과, 신규손상은 발생되지 않았다.

<표 3.59> 안심방향 점검시설 기 정밀안전점검 결과 비교

손상현황	단위	'21년 정밀	금회진단	증감량	비고
상태양호	-	- / -	- / -	- / -	

3) 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견

- 현재 양호한 상태이나, 공용기간 경과, 외부 습기노출 등에 의해 부식 등의 손상이 발생할 수 있으므로, 주기적인 점검을 실시하는 유지관리가 필요하다.

3.4.6 공중이 이용하는 부위

공중이 이용하는 부위는 추락방지시설, 도로포장, 도로부 신축이음부, 환기구 등의 덮개가 있다.

가) 추락방지시설

공중이 이용하는 부위 중 추락방지시설은 3.3.5 기타시설 라)점검시설에 기입된 사항으로 대체하였다.

나) 도로포장

공중이 이용하는 부위 중 도로포장은 3.3.5 기타시설 가)교면포장에 기입된 사항으로 대체하였다.

다) 도로부 신축이음부

공중이 이용하는 부위 중 도로부 신축이음부는 3.3.4 신축이음에 기입된 사항으로 대체하였다.

라) 환기구 등의 덮개

공중이 이용하는 부위 중 환기구 등의 덮개는 없는 것으로 확인되었다.

3.4.7 안심방향 외관조사 결과요약

가) 안심방향 금회 진단 외관조사 결과요약

<표 3.60> 안심방향 금회 진단 외관조사 결과요약

구분		주요 결함 및 외관조사 결과	검토 의견
거더	외부	강재 거더 외부는 기 발생한 도장박리, 박락 외에 도장긋힘, 볼트 부식 손상이 추가 조사되었다.	- 도장박리 및 부식, 볼트부식은 공용년수 증가 및 도장 노후화 등에 의해 발생한 것으로 판단되며, 내구성 확보를 위한 도장보수를 실시하는 것이 필요하다. - 긋힘은 통행차량 또는 작업장비 등에 의한 외부 충격에 따른 손상이며, 손상 면적은 소규모로 발생한 상태로서 도장손상에 따른 부식 정도는 경미하나, 내구성 확보를 위한 도장보수가 필요하다.
	내부	거더 내부는 금회 점검에서 환풍구 도장불량, 이물질퇴적 손상이 신규로 발생하였다.	- 환풍구 도장불량은 환풍구 덮개의 시공불량에 따른 손상으로 시급한 조치는 필요치 않으며, 2차손상 발생에 대한 주의관찰을 실시한다. - 이물질퇴적은 조류서식에 의한 손상으로 안점점검 및 유지관리 등을 실시한 후 점검문의 폐합을 철저히 하여, 조류의 출입을 막고, 이물질 퇴적에 대해서는 청소가 필요하다.
2차부재		가로보 및 세로보는 전반적으로 양호한 상태로 조사되었으며, 일부 구간에서 경미한 가로보 부식(변형)이 조사되었다.	부식 및 변형은 시공초기 발생한 경미한 손상으로 진전은 없는 것으로 조사되었으며, 보수보다는 손상의 진전에 대한 주의관찰을 실시한다.
바닥판		기 발생한 균열(0.3mm미만, 이상), 백태 손상외에 근접조사로 인해 일부 구간에서 추가 균열, 백태 손상이 추가 조사되었다.	- 균열(0.3mm미만, 이상)은 대체로 초기 건조수축에 의해 발생한 횡방향 표면 균열로 균열폭 및 발생밀도 등을 고려하면 비구조적인 손상으로 판단되며, 공용기간 증가에 따른 우수유입, 온도 변화 등에 의해 손상이 진전될 우려가 있으므로 내구성 확보 차원에서 표면 처리 보수를 실시하는 것이 필요하다. - 백태는 측면 우수유입(공용기간 증가)에 따른 수분접촉 등의 원인에 의해 발생한 것으로 판단되며, 손상의 진전은 미미한 상태로 주의관찰을 통한 유지관리 실시가 바람직하다.

구분	주요 결함 및 외관조사 결과	검토 의견
하부구조	기 발생한 균열(0.3mm미만), 백태에 대한 보수가 일부 실시되었으며, 폭 0.3mm미만 균열 및 재균열, 망상균열, 균열부백태, 표면오염, 재료분리, 파손, 체수, 물끊기흙 시공미흡 등이 조사되었다.	- 균열 및 재균열(0.3mm미만), 망상균열은 건조수축 및 구속응력, 온도변화 등에 의해 발생된 것으로 판단되며, 장기간 우수 및 외기에 의한 수분접촉시 표면열화에 따른 박리 또는 내부 철근의 부식 팽창 등에 의해 박락이 발생될 수 있으므로 내구성 확보를 위한 보수를 실시하는 것이 필요하다. - 표면오염, 체수는 신축이음, 종조인트 부 우수유입 등에 의한 것으로 판단되며, 진전여부에 대한 주의관찰 실시후 보수계획 수립시 신축이음과 연계된 보수가 필요하다.
하부구조	- 주요 손상으로는 초기 건조수축으로 인해 발생한 균열, 망상균열이며, 유지관리를 통한 일부 보수이력이 있는 상태이다. 또한, 신축이음 하부를 통한 우수유입으로 인해 교각 코핑부 및 기둥부에 누수오염이 일부 발생한 것으로 조사되었으며, 조류서식으로 코핑상면에 이물질퇴적이 일부 구간에 발생한 상태이다. - 교대 법면에 기 발생한 침하 및 밀림 손상은 이전 점검과 비교시 진전은 없는 상태인 것으로 조사되었다. - 기 실시된 점검이후 교각 기둥부에 발생한 파손 손상에 대해서는 일부 보수가 실시되었다.	- 균열(0.3mm미만), 망상균열 - 건조수축 및 구속응력, 온도변화 등에 의해 발생된 것으로 판단되며, 장기간 우수 및 외기에 의한 수분접촉시 표면열화에 따른 박리 또는 내부 철근의 부식 팽창 등에 의해 박락이 발생될 수 있으므로 내구성 확보를 위한 보수를 실시하는 것이 필요하다. - 표면열화, 체수흔적 - 장기공용 및 우수, 외기에 의해 발생된 손상으로 판단되며, 전회와 비교시 진전이 미미한 상태이다. 현재 발생한, 표면열화, 체수흔적은 지속적인 주의관찰 후 손상의 진전시 보수를 실시하는 유지관리가 필요하다. - 굽힘, 파손 - 외부 충격에 의해 발생한 손상으로 손상의 정도가 경미하여 보수보다는 진전에 대한 주의관찰을 실시한다. - 이물질퇴적(조류서식) - 조류서식에 의한 손상으로 거더내부의 이물질퇴적과 더불어 청소가 필요하다. - 법면보호블록 침하, 밀림 - 장기공용 및 온도변화에 의한 실란트 열화손상으로, 손상의 정도가 심하지 않은 상태로써, 주의관찰 후 진전시 보수를 실시하는 유지관리가 필요하다.

구분	주요 결함 및 외관조사 결과	검토 의견
교량받침	- 전반적인 가동상태는 양호하며 외관조사 결과, 기 발생한 받침콘크리트 균열(0.3mm미만), 실링재 탈락은 진전은 없는 상태이다. 금회 점검에서 무수축 몰탈 균열(0.3mm미만)이 추가 조사되었다. - 교대 및 교각의 교량받침 연단거리는 설계기준을 만족하고 연단거리 부족으로 인한 이상 징후가 발견되지 않는 양호한 상태임. - 안심방향 받침장치 가동 여유량 검토 결과, 온도변화에 따른 수축 및 신장시 가동여유량을 확보하고 있는 것으로 확인되었다.	- 균열(0.3mm미만)은 건조수축 및 온도변화 등에 의해 발생한 것으로 판단되며, 내구성 확보 차원의 표면처리를 실시하는 것이 필요하다. - 실링재 탈락은 시공미흡, 온도변화, 공용기간 경과 등에 의해 발생한 손상으로 판단되며, 방치시 받침장치 유간내에 이물질이 유입되어 거동을 방해할 수 있으므로 채설치를 하는 것이 필요하다.
신축이음	- 본체는 전반적으로 작동상태는 양호하며, 금회 점검에서 후타재 균열(0.3mm미만) 및 파손이 조사되었다. - 신축이음 유간을 검토한 결과, 온도변화에 따른 수축 및 신장시 모든 신축이음에서 여유량을 확보하고 있는 것으로 평가되었다.	- 후타재 균열(0.3mm미만)은 건조수축, 차량의 반복적인 윤하중, 온도변화, 공용기간 경과에 의한 것으로 판단되며, 표면처리를 통한 내구성 확보를 하는 것이 바람직하다. - 후타재 파손은 공용년수 경과, 통행차량의 반복하중 등의 원인에 의해 발생한 것으로 판단되며, 손상 진전방지를 위한 보수가 필요하다.
교면포장	교면포장은 기 실시된 점검이후 소성변형에 대한 보수가 실시되었으며, 그 외 아스콘 균열 및 경미한 파손 손상이 추가 조사되었다.	- 아스콘 균열 - 중차량이 다니는 3차선측과 갓길측에 발생한 손상으로 차량의 반복적인 윤하중, 공용기간 경과에 의한 것으로 판단되며, 즉시보수보다는 주기적인 관찰을 통한 유지관리 후 손상 증가시 보수를 실시하는 것이 바람직하다. - 아스콘 파손 - 공용기간 경과에 의한 포장재료의 노후화로 발생하였으며, 갓길측에 발생한 경미한 손상으로 보수보다는 진전에 대한 주의관찰을 실시한다.
배수시설	교량 상면의 배수구는 전 개소에서 보수를 실시한 양호한 상태이며, 배수관에서 조사된 볼트 탈락 손상도 보수가 실시된 상태이다.	현재, 배수시설은 양호한 상태로 조사되었으나, 공용기간 증가 및 강우에 의해 퇴적물이 쌓일 수 있으므로, 원활한 배수기능 확보를 위해 주기적인 청소가 필요하다.

구분	주요 결함 및 외관조사 결과	검토 의견
난간, 연석	◦ 기 발생한 텔리네이터 파손은 보수가 실시되었으며, 주요 손상으로는 균열(0.3mm미만)이 조사되었다.	▪ 균열(0.3mm미만)은 건조수축 및 구속응력, 온도변화, 수화열 등에 의해 발생된 것으로 내구성 확보 차원의 보수 및 진전여부에 대한 지속적인 관찰이 필요하다.
점검시설	◦ 점검시설에 대한 외관조사 결과, 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.	▪ 현재 양호한 상태이나, 공용기간 경과, 외부 습기노출 등에 의해 부식 등의 손상이 발생할 수 있으므로, 주기적인 점검을 실시하는 유지관리가 필요하다.
하중조사	• 본 교량에 대한 준공도면과 현재 부재의 상태를 확인한 결과, 모든 부재는 준공도면과 일치하는 것으로 확인되었다.	

나) 안심방향 기 정밀안전점검(‘21년) 외관조사 결과와의 비교

<표 3.61> 안심방향 기 정밀안전점검 외관조사 결과 비교

구분	2021년 정밀안전점검 결과	금회 진단결과
거더	- 외부 도장박리, 박락 - 내부 상태양호	- 외부 <u>도장균열</u>, <u>도장박리</u>, <u>박락</u>, <u>볼트 부식</u> - 내부 <u>환풍구 도장불량</u>, <u>이물질퇴적</u>
2차부재	가로보 부식 및 변형	가로보 부식 및 변형
바닥판	균열(0.3mm미만), 백태	<u>균열(0.3mm미만)</u>, <u>백태</u>
하부구조	균열(0.3mm미만), 망상균열, 표면열화, 이물질퇴적, 누수오염, 체수흔적, <u>파손</u>, <u>철근노출</u>, 범면 침하, 밀립	<u>균열(0.3mm미만)</u>, <u>망상균열</u>, <u>표면열화</u>, <u>이물질퇴적</u>, <u>누수오염</u>, 체수흔적, 파손, 철근노출, 범면 침하, 밀립
교량받침	- 무수축물탈 및 받침콘크리트 균열(0.3mm미만) - 본체 실링재 탈락	<u>무수축물탈 균열(0.3mm미만)</u>, 받침콘크리트 균열(0.3mm미만) - 본체 실링재 탈락
신축이음	후타재 균열(0.3mm미만), 후타재 파손	후타재 균열(0.3mm미만), 후타재 파손
교면포장	아스콘 균열, 아스콘 파손, <u>소성변형</u>	<u>아스콘 균열</u>, 아스콘 파손
배수시설	<u>배수구 막힘</u> - 배수관 볼트탈락	상태양호
난간, 연석	균열(0.3mm미만), <u>델리네이터 파손</u>	<u>균열(0.3mm미만)</u>
점검시설	상태양호	상태양호
검토의견	- 기 정밀안전점검(2021년)과의 비교 결과, 기 발생된 일부 손상에 대한 보수가 완료된 것으로 조사되었으나 신규 발생된 손상도 일부 확인됨. - 고소작업차, 교량점검차, 고무보트 등을 이용한 근접조사를 통해 신규발생 손상이 전반적으로 증가하였으며, 도장손상, 단면손상 등은 내구성 확보를 위한 보수가 필요함.	

※ 밑줄 표시 : 기정밀안전점검 - 보수완료 손상, 금회진단 - 신규발생 손상

3.5 콘크리트 내구성 조사

3.5.1 개요


본 과업의 내구성 조사를 위한 시험은 콘크리트 부재에 대한 강도 조사, 탄산화 시험, 철근 배근상태 조사와 강재에 대한 용접부 결함 조사 등을 수행하였으며 각 시험의 내용 및 결과는 다음 절에 상세히 기술하였다.

조사항목별 조사수량은 세부지침을 토대로 하여 관리주체와 협의하여 실시하였다.


<표 3.62> 부재별 내구성 조사 부위 총괄표

항 목	기준수량		수 량(개소)				비 고
	상부구조 (Steel Box)	하부구조	기준		실시		
			상부 (상/하)	하부 (상/하)	상부 (상/하)	하부 (상/하)	
반발경도 시 험	• 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수 (경간장 50m 이상)	9/9	10/10	9/9	11/11	조정비 500m이상 교량 기준수량 80%
초음파 전달속도시험	• 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수 (경간장 50m 이상)	9/9	10/10	9/9	11/11	
철근탐사 시 험	• 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수 (경간장 50m 이상)	9/9	10/10	9/9	11/11	
탄산화 깊이 측정	• 5경간 이상: 6~9개소 ¹⁾				5/4	4/6	
염화물 함유량시험	• 3개소 이상 ²⁾				1/1	2/2	
균열깊이 조 사	• 부재의 중요도를 고려하여 책임기술자의 판단에 따라 수 량 결정				1/1	1/1	
강재용접부 초음파탐상시험	• 박스거더교 : 2개소/경간별 거더				57/57	-	맞대기 용접부
강재거더 도막두께측정	• 박스거더교				30/30	-	
주1) 철근콘크리트 상부구조에서 최소 3개소 이상 실시							
주2) 철근콘크리트 상부구조에서 최소 1개소 이상 실시							

※상/하 - 상 : 범물방향, 하 : 안심방향

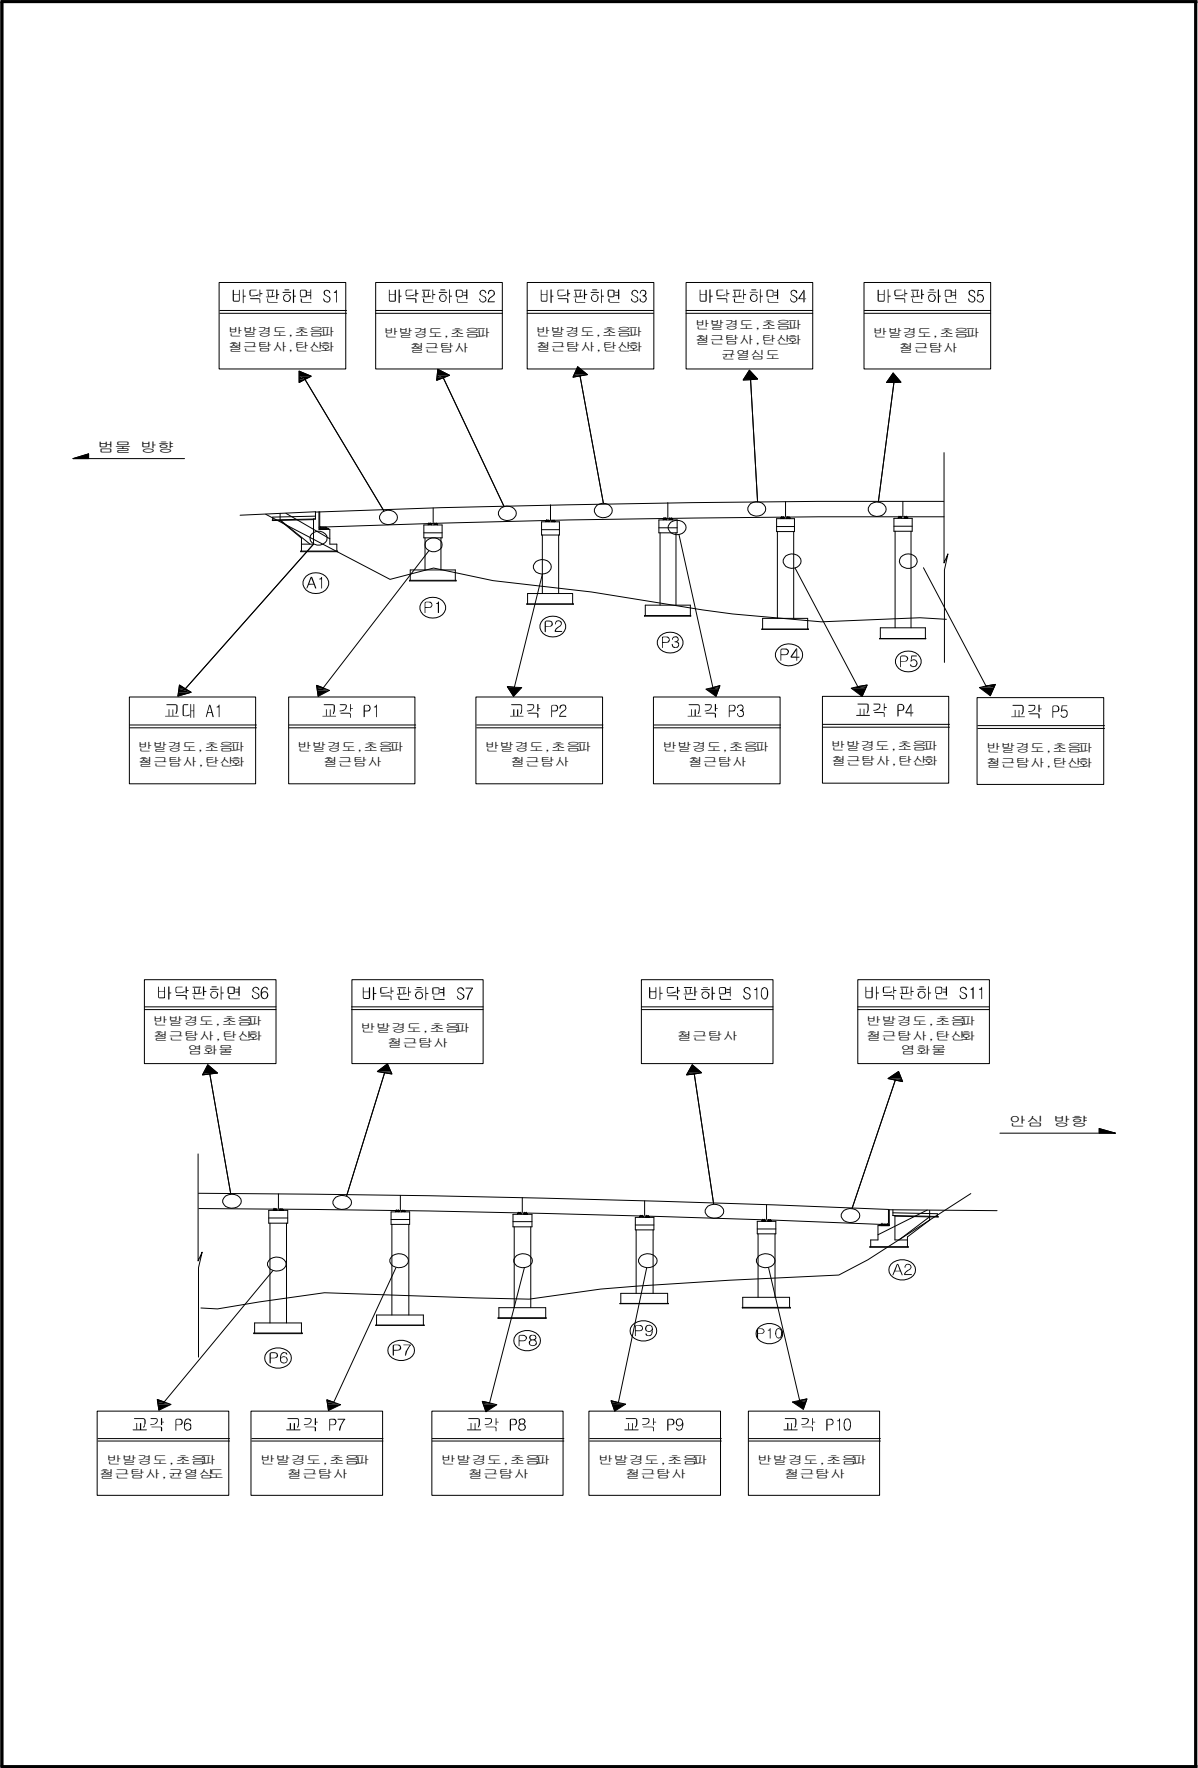

<그림 3.3> 콘크리트 내구성 조사 위치도(범물방향)

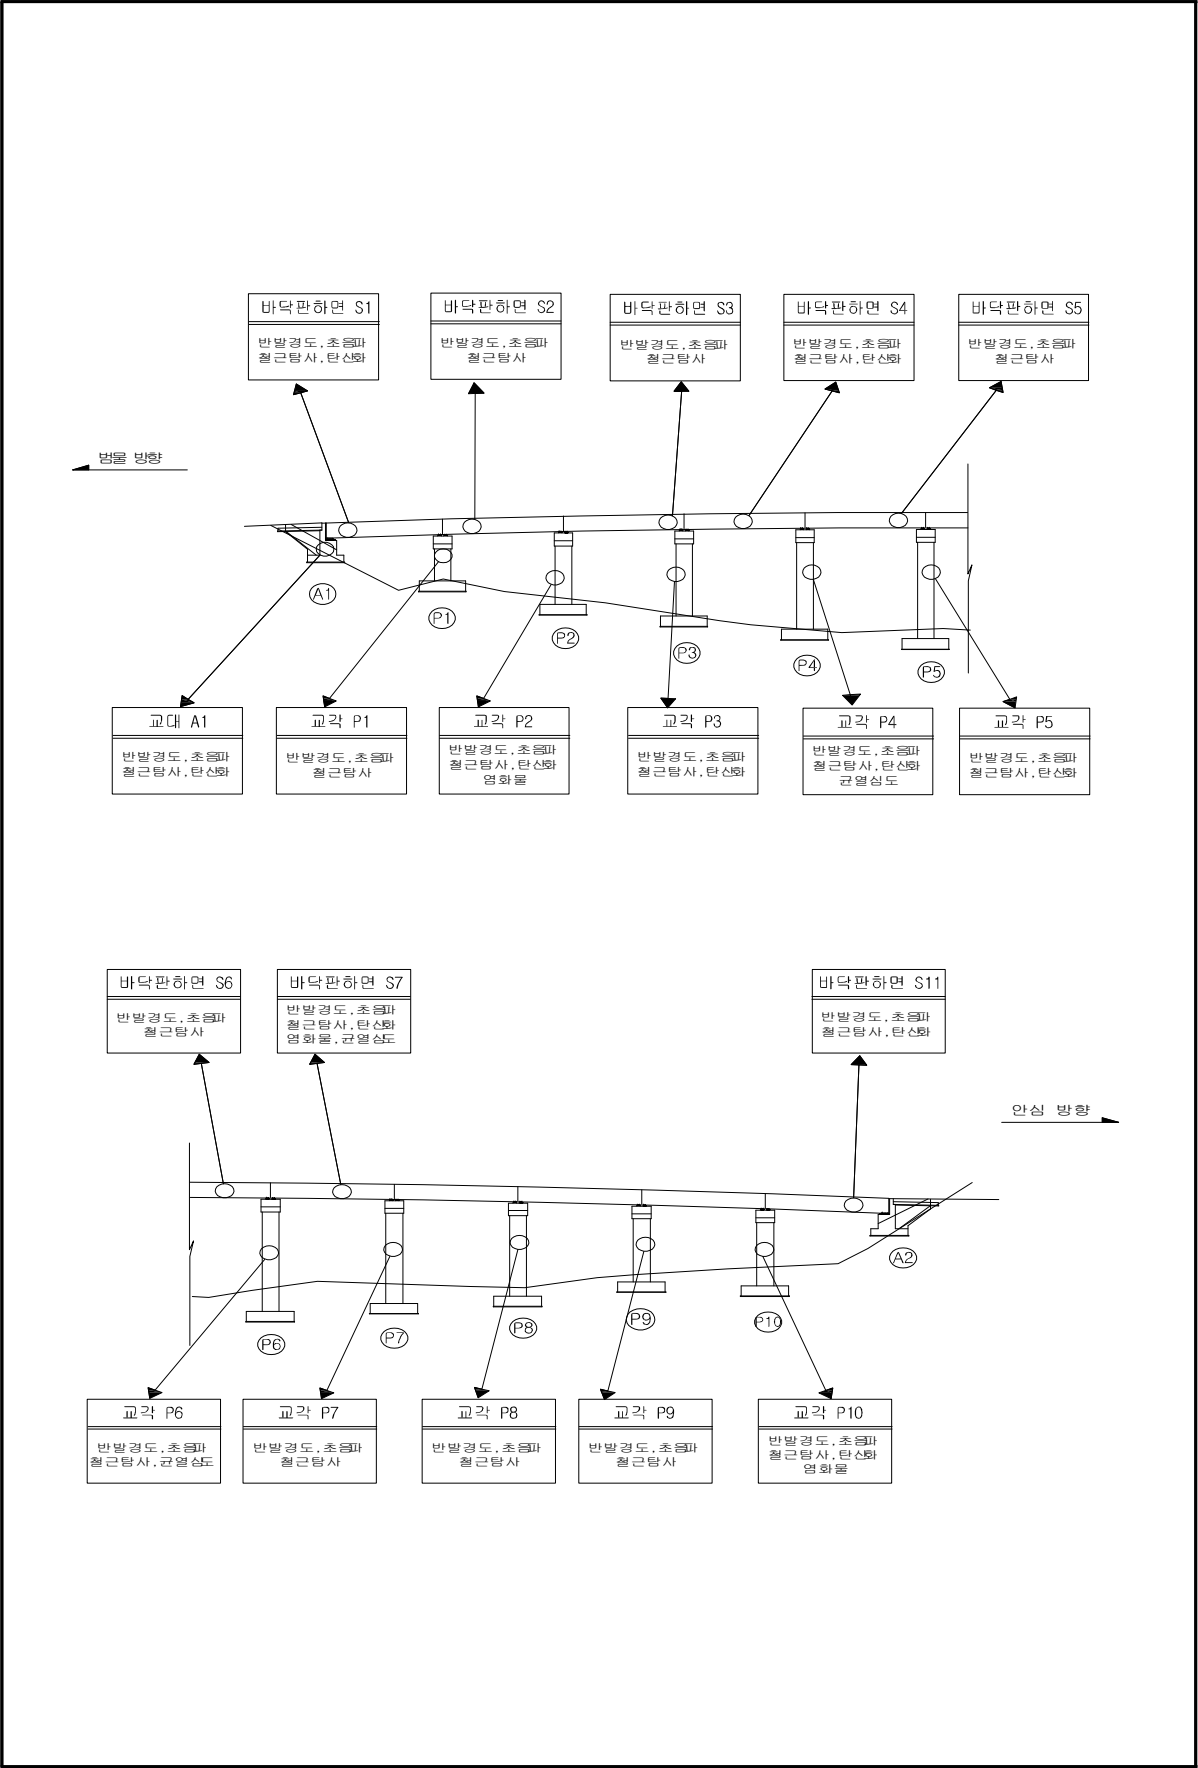

<그림 3.4> 콘크리트 내구성 조사 위치도(안심방향)

3.5.2 콘크리트 강도 조사

가) 시험 내용 및 평가 기준

1) 반발경도시험

콘크리트의 표면 경도를 측정하여 이 측정치로부터 콘크리트의 압축강도를 비파괴로 추정하는 검사방법이다.

반발경도를 구하는 방법으로는 슈미트 해머(Schmidt Hammer)법이 가장 널리 사용된다. 슈미트 해머로 경화된 콘크리트 표면을 타격하여 반발도(R)와 콘크리트 압축강도(F_c')와의 사이에 특정 상관관계가 있다는 실험적 경험을 기초로 한다.

① 반발경도(R)

슈미트 해머로 경화된 콘크리트 표면의 타격시 내부에 충추의 반동량을 반발도(R)로 표시하며, 이 반발도의 크기에 따라 콘크리트의 압축강도를 추정한다.

외관조사 결과에 의해서 결정된 측정개소에 대해서 표면 평활작업을 하여 타격점 상호간의 간격은 3cm를 표준으로 종으로 5열, 횡으로 4열의 선을 그어 직교되는 20점을 타격하여 반발경도 값의 산술 평균값(R_m)을 구한다.

산술평균값 R_m 에 대해 RILEM Recommendation에 따라 각 반발경도의 값이 $R_m \pm 20\%$ 의 범위를 벗어나는 값들은 제외시키고 나머지 값들을 다시 산술평균하여 반발경도 R을 결정한다. 제외된 반발치가 4개 이상일 때는 측정지점의 반발경도값(R)은 버린다. 여기서 측정된 반발치의 값들이 많은 편차를 보이고 있으면 보편적으로 콘크리트의 품질이 불균질하다고 평가될 수 있을 것이다.

② 보정반발경도(R_0)

보정반발경도 R_0 은 다음 (식 3.1)과 같이 측정경도 R에 보정값 ΔR_1 및 ΔR_2 을 더한 값으로 한다.

$$R_0 = R + \Delta R_1 + \Delta R_2 \dots\dots\dots (식 3.1)$$

여기서, ΔR_1 : 타격방향에 따른 보정값

ΔR_2 : 콘크리트의 습윤상태에 따른 보정 값

● 타격 방향에 따른 반발경도의 보정(ΔR_1)


수평방향의 타격에 의한 측정치가 안정된 값을 나타내지만 타격방향이 다른 경우에는 반발치를 보정해 주어야 한다.

하향 타격(-90°)의 경우에는 Schmidt Hammer 내부의 해머중량에 의해서 실제보다 반동량이 작아지므로 +값으로 수정해 주고, 상향의 타격($+90^\circ$)의 경우에는 반대현상에 의해서 -값으로 수정해 주어야 한다.

<표 3.63> 타격방향에 대한 보정값

반발경도	보 정 값				비고
	+90°	+45°	-45°	-90°	
10	-	-	+2.4	+3.2	상향수직타격 +90° 하향수직타격 -90°
20	-5.4	-3.5	+2.5	+3.4	
30	-4.7	-3.1	+2.3	+3.1	
40	-3.9	-2.6	+2.0	+2.7	
50	-3.1	-2.1	+1.5	+2.2	
60	-2.3	-1.6	+1.3	+1.7	

- 콘크리트의 습윤상태에 따른 반발경도 보정(ΔR_2)
 - 측정위치가 습하고 타격의 흔적이 보이는 경우 보정값 3을 더한다.
 - 측정위치가 완전히 젖어있는 경우 보정값 5를 더한다.

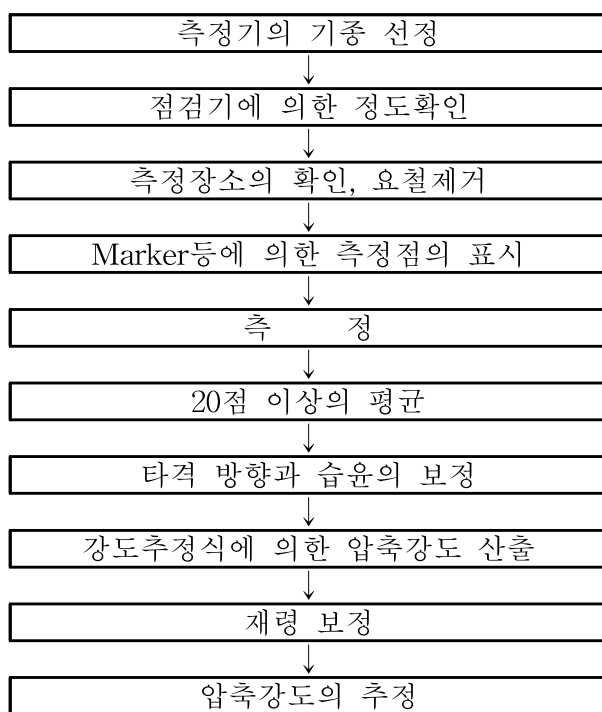

<그림 3.5> 반발경도법에 의한 압축강도 추정도

③ 압축강도의 추정

보정반발경도 R_0 로부터 압축강도(F_c)의 상관관계를 도출한 제안식들은 다음과 같다.

- 일본재료학회

$$F_c = -18.0 + 1.27 \cdot R_0 \text{ (MPa)} \dots\dots\dots \text{(식 3.2)}$$

- 일본건축학회

$$F_c = (7.3 \cdot R_0 + 100) \times 0.098 \text{ (MPa)} \dots\dots\dots \text{(식 3.3)}$$

④ 28일 강도의 추정

시일이 경과할수록 콘크리트 구조물은 표면경도가 높아지므로 (식 3.4)와 같이 재령 28일 강도(F_{28}')로 환산하여 압축강도를 추정한다. 콘크리트의 재령에 따른 압축강도 보정계수 α 는 <표 3.76>과 같으며, 3000일 이상의 재령에 대해서는 0.63을 적용한다.

$$F_{28}' = \alpha \cdot F_c \dots\dots\dots (\text{식 3.4})$$

<표 3.64> 재령계수 α 값

재령(일)	28	100	300	500	1000	3000
α	1.00	0.78	0.70	0.67	0.65	0.63

2) 초음파 탐사 시험

초음파의 투과속도가 콘크리트의 밀도 및 탄성계수에 따라서 변화하는 것을 이용하여, 이 투과속도로부터 콘크리트의 동적 특성, 강도, 균열상태 등을 추정하는 방법이다. 그러나, 강도 추정의 정확도는 높지 않으며, 일반적으로 콘크리트의 강도 및 품질 비교 또는 균열깊이를 판정하는 수단으로써 이 방법을 사용하고 있다.

① 초음파법에 의한 압축강도의 추정

초음파 전달속도를 결정하기 위해서는 재료에서 초음파가 전달되는 거리를 미리 측정하고 장비상에 나타난 초음파 전달시간을 측정한 후 (식 3.5)에 의해서 구한다.


$$\text{전달속도} (Velocity) = \frac{\text{전달길이} (Path Length)}{\text{전달시간} (Transit Time)} \dots\dots\dots (\text{식 3.5})$$

초음파 탐사를 위한 탐촉자의 배열은 직접법, 반직접법 및 간접법이 있으며, 본 과업에서 간접법으로 구한 초음파 전달속도는 근사적으로 (식 3.6) 과 같은 관계가 있다.

$$V_d \approx 1.05 \cdot V_i \dots\dots\dots (\text{식 3.6})$$

여기서, V_d : 직접법(Direct method)에 의한 초음파 속도

V_i : 간접법(Indirect method)에 의한 초음파 속도

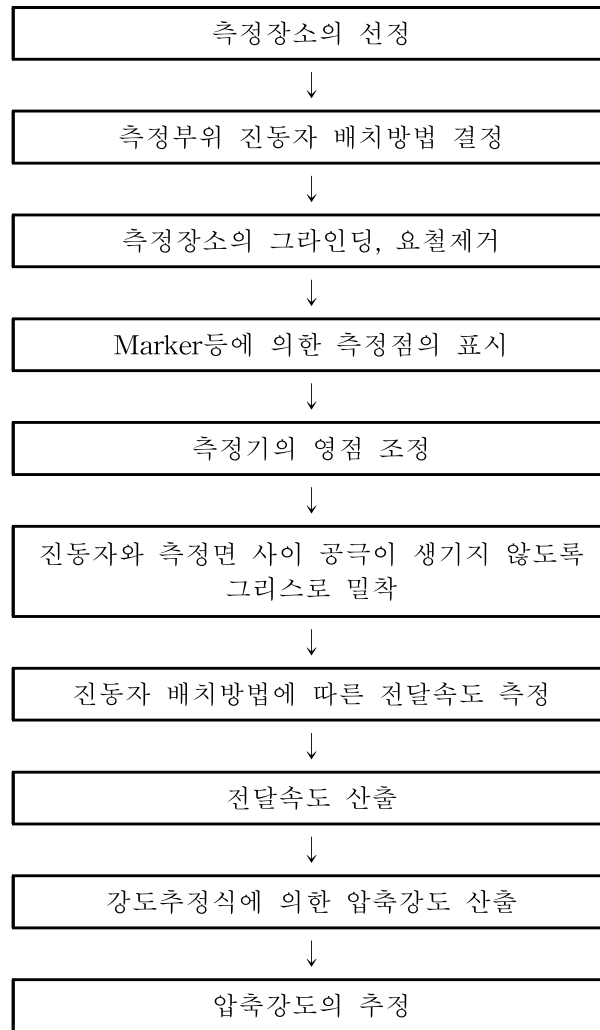

<그림 3.6> 초음파 속도법에 의한 압축강도 추정도

또, 간접법을 수행한 동일 조건의 구조물, 동일한 부위에서 채취한 코어의 종파(직접법)속도를 측정하여 현장에서 측정된 표면파(간접법)속도와 상관관계를 통한 초음파 전달속도를 근사적으로 환산하여 이용할 수 있다.

간접법은 일정거리를 등간격으로 떨어진 5점 이상의 측정점을 정하고 초음파의 전달거리(X_i)에 따른 전달시간(T_i)을 측정한다. 최소자승법에 의해서 회귀직선식을 구하여 그 기울기를 전달속도 V_i 로 한다.

회귀직선의 적정성 여부를 판단하기 위해서 회귀직선의 유의성(有意性) 검정에 사용되는 결정계수(Coefficient of determination)를 (식 3.7)에 의해 계산한다.

$$r^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{(\sum (X_i - \bar{X})(T_i - \bar{T}))^2}{\sum (X_i - \bar{X})^2 \sum (T_i - \bar{T})^2} \dots\dots\dots \text{(식 3.7)}$$

여기서, $\bar{X}$, $\bar{T}$ 는 거리 및 전달시간의 평균값

② 비파괴 강도의 추정

본 과업에서는 3점 이상의 회귀직선식에서 r^2 값이 99% 이상이 되는 회귀직선식만을 사용하여 전달속도 V_i 를 계산한다. 전달속도에 따른 콘크리트 압축강도의 추정을 위하여 초음파속도와 압축강도의 상관관계를 도출한 다음식을 사용한다.

- 일본건축학회

$$F_c' = (215 \cdot V_p - 620) \times 0.098 \text{ (MPa)} \dots\dots\dots \text{(식 3.8)}$$

- 일본재료학회

$$F_c' = (102 \cdot V_p - 117) \times 0.098 \text{ (MPa)} \dots\dots\dots \text{(식 3.9)}$$

여기서, F_c' : 콘크리트 강도 (MPa)

$$V_p : V_p = V_d \text{ 로써 } V_p \approx 1.05 \cdot V_i$$

3) 코어 압축강도 시험

이 방법은 현장에서 코어를 채취하여 이로부터 콘크리트의 압축강도를 추정하는 국부파괴시험으로 비파괴시험과는 구별되지만 구조물의 실제강도를 추정하는데 신뢰도가 가장 높다. 다만, 급회 진단에서는 구조물의 손상을 최소화 하기 위하여 철근배근 순간격이 100mm이상인 교대에서만 코어를 채취하여 시험하였다.

콘크리트의 각종 물성적, 역학적시험을 실시하며, 통상 비파괴시험에 의한 강도와 비교 분석한다.

① 압축강도 시험

- 코어 크기의 영향

콘크리트구조설계기준(KDS 14 20 01)에 의하면 콘크리트의 압축강도용 공시체는 $\phi 150 \times 300\text{mm}$ 를 기준으로 하므로 $\phi 100 \times 200\text{mm}$ 코어를 채취한 경우에는 강도보정계수 0.97을 곱하여 보정한다.

- 높이/직경비의 영향

채취된 코어 공시체로 KS F 2422에 준하여 압축강도시험을 한다. 코어 공시체의 높이/직경비(h/d)가 작아질수록 겉보기 압축강도는 커진다. 공시체 높이가 직경의 2배보다 작을 경우에는 시험으로부터 얻은 압축강도에 높이 보정계수를 곱하여 공시체의 높이가 직경의 2배가되는 코어 공시체의 압축강도로 환산한다.

<표 3.65> 압축강도의 보정계수

높이와 직경의 비(h/d)	보정계수(KS F 2422)	비 고
2.00	1.00	· h/d 가 중간값일 경우 직선 보간법을 이용하여 보정계수를 구한다.
1.75	0.98	
1.50	0.96	
1.25	0.93	
1.00	0.89	

• 매입철근 지름의 영향

코어를 가로지르는 철근이 있는 경우에는 시험결과, 5~10% 정도의 압축강도가 감소된다고 보고되고 있다. 코어 비트에 따라 약간의 차이가 있으나, 철근의 직경이 증가함에 따라 코어강도는 저하된다.

• 코어 채취 위치와 방향의 영향

코어는 일반적으로 구조물의 최상단에서 가장 낮은 강도를 갖고 밑으로 깊이가 커질수록 코어의 강도는 증가하지만 300mm 이상의 두께에서는 더 이상의 강도증가는 없는 것으로 보고되고 있다. 수평방향으로 코어를 채취하면 수직으로 채취한 경우보다 전형적으로 8%가량 강도가 감소한다는 사실이 실험적으로 입증되었다.

• 재령의 영향

실제의 구조물에서는 표준 공시체의 양생조건과 동일한 양생방법을 기대할 수 없기 때문에 콘크리트 구조물이 재령이 경과함에 따라 강도가 증가한다 할지라도, 표준 양생한 공시체의 28일 압축강도보다 항상 크지는 않다. 따라서, 현장 양생한 구조물의 코어강도는 표준 공시체의 28일 압축강도와 같게 보는 것이 일반적이며, 코어강도에 대해서는 재령에 대한 보정은 하지 않는다.

② 비파괴 강도·압축강도와의 보정계수

각종 비파괴강도를 이용하여 구조물의 전반적인 강도를 추정하는 경우에는 시험위치에서 채취한 코어강도를 이용하여 비파괴강도를 보정하는 것이 원칙이다. 따라서 부재 종류별로 코어 압축강도와 코어 또는 코어채취 위치에서 얻은 비파괴강도(반발경도법, 초음파법)간의 상관관계를 구하기 위하여 RILEM Recommendation Part 2 기준에 제시된 (식 3.10)을 사용하여 보정계수 C_t 를 구한다.

$$C_t = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \frac{R_{pr}}{R_{st}} \dots\dots\dots (3.10)$$

여기서, C_t : 보정계수

R_{pr} : 코어압축강도 (MPa)

R_{st} : 비파괴강도 (MPa)

각 비파괴강도의 보정계수를 비교하여 가장 1.0에 근접하는 비파괴강도식을 선정하고, 이식으로 계산한 강도값에 보정계수를 곱한 강도를 구조물의 비파괴강도로 한다.

나) 시험결과 분석

콘크리트 비파괴 강도를 추정하기 위하여 반발경도시험과 초음파탐사시험을 범물방향 · 안심방향 각각 상부구조 6개소, 하부구조 6개소의 동일위치에서 수행하였다.



<그림 3.7> 콘크리트 강도조사

1) 비파괴 시험법에 의한 압축강도

반발경도 측정은 R.C. Radar 로 철근의 위치를 조사하여 철근이 없는 부위를 선택한 후, 콘크리트 표면의 요철, 부착물, 분말 등을 그라인더로 제거한 후 실시하였으며 표면에 곰보, 공극, 노출된 자갈 등이 있는 부위들은 측정위치에서 제외했다. 또한, 반발경도 값은 각 측정부위에 따라 타격방향, 표면의 건습상태, 재령 등에 의한 보정을 한 후 콘크리트 강도를 추정하였다.

초음파탐사시험은 반발경도시험을 수행한 동일부위를 선정하여 그라인딩을 실시하고 구리스 도포를 한 후, 발신자와 수신자의 측정거리를 10cm간격으로 증가시키면서 간접법에 의한 초음파 전달속도를 측정하였으며, 이를 직접법 속도로 환산하였다.

본 과업에서 대상구조물의 콘크리트 비파괴 강도를 평가하기 위하여 반발경도법, 초음파속도법의 시험결과를 비교, 분석하여 그 결과를 다음 표에 나타내었다.

<표 3.66> 비파괴 시험에 의한 콘크리트 강도(범물방향 상부구조)

(단위 : MPa)

시험위치				비파괴시험		반발경도법		초음파 속도법		설계 기준 강도
				반발경도 (R_0)	초음파속도 (V_d , mm/ μ s)	(식 3.2)	(식 3.3)	(식 3.8)	(식 3.9)	
범 물 방 향	상 부 구 조	바 닥 판	S1	49.3	4.191	28.1	28.4	27.5	30.4	27
			S2	50.7	4.220	29.2	29.0	28.2	30.7	
			S3	50.2	4.178	28.9	28.8	27.3	30.3	
			S4	50.1	4.276	28.7	28.7	29.3	31.3	
			S5	49.6	4.209	28.3	28.5	27.9	30.6	
			S6	56.8	4.179	34.1	31.8	27.3	30.3	
			S7	48.5	4.233	27.4	28.0	28.4	30.8	
			S10	48.8	4.296	27.7	28.2	29.7	31.5	
			S11	49.0	4.190	27.9	28.3	27.5	30.4	

<표 3.67> 비파괴 시험에 의한 콘크리트 강도(범물방향 하부구조)

(단위 : MPa)

시험위치				비파괴시험		반발경도법		초음파 속도법		설계 기준 강도
				반발경도 (R_0)	초음파속도 (V_d , mm/ μ s)	(식 3.2)	(식 3.3)	(식 3.8)	(식 3.9)	
범 물 방 향	하 부 구 조	교대	A1	50.0	4.263	28.6	28.7	29.1	31.1	24
		교각	P1	49.7	4.223	28.4	28.6	28.2	30.7	
			P2	47.7	4.069	26.8	27.6	25.0	29.2	
			P3	48.9	4.071	27.7	28.2	25.0	29.2	
			P4	54.7	4.251	32.4	30.8	28.8	31.0	
			P5	53.9	4.206	31.7	30.4	27.9	30.6	
			P6	48.7	4.125	27.6	28.1	26.2	29.8	
			P7	47.4	4.124	26.5	27.5	26.1	29.8	
			P8	50.5	4.134	29.1	28.9	26.3	29.9	
			P9	49.2	4.178	28.0	28.3	27.3	30.3	
			P10	51.9	4.127	30.1	29.5	26.2	29.8	

<표 3.68> 비파괴 시험에 의한 콘크리트 강도(안심방향 상부구조)

(단위 : MPa)

시험위치				비파괴시험		반발경도법		초음파 속도법		설계 기준 강도
				반발경도 (R_0)	초음파속도 (V_d , mm/ μ s)	(식 3.2)	(식 3.3)	(식 3.8)	(식 3.9)	
안 심 방 향	상 부 구 조	바닥판	S1	53.3	3.990	31.3	30.2	27.5	30.4	27
			S2	52.1	4.299	30.3	29.6	29.8	31.5	
			S3	49.3	4.263	28.1	28.4	29.1	31.1	
			S4	52.2	4.259	30.4	29.7	29.0	31.1	
			S5	52.0	4.250	30.2	29.6	28.8	31.0	
			S6	59.9	4.180	36.5	33.1	27.3	30.3	
			S7	50.7	4.268	29.2	29.0	29.2	31.2	
			S8	52.9	4.193	31.0	30.0	27.6	30.4	
			S9	50.6	4.209	29.2	29.0	27.9	30.6	

<표 3.69> 비파괴 시험에 의한 콘크리트 강도(안심방향 하부구조)

(단위 : MPa)

시험위치				비파괴시험		반발경도법		초음파 속도법		설계 기준 강도
				반발경도 (R_0)	초음파속도 (V_d , mm/ μ s)	(식 3.2)	(식 3.3)	(식 3.8)	(식 3.9)	
안 심 방 향	하 부 구 조	교대	A1	48.4	4.184	27.3	28.0	27.4	30.4	24
		교각	P1	52.0	4.200	30.3	29.6	27.7	30.5	
			P2	49.5	4.071	28.3	28.5	25.0	29.2	
			P3	49.7	4.069	28.4	28.6	25.0	29.2	
			P4	45.1	4.160	24.7	26.5	26.9	30.1	
			P5	46.4	4.193	25.7	27.1	27.6	30.4	
			P6	46.2	4.178	25.6	27.0	27.3	30.3	
			P7	44.3	4.129	24.1	26.1	26.2	29.8	
			P8	43.9	4.176	23.8	26.0	27.2	30.3	
			P9	44.7	4.135	24.4	26.3	26.4	29.9	
			P10	47.2	4.122	26.4	27.4	26.1	29.7	

2) 코어 압축강도

2017년 정밀안전진단시 코어 채취를 하여 압축강도 시험을 하여 그 결과를 본 보고서에 참조하였으며, 시험결과는 아래 표와 같다.

<표 3.70> 보정 코어강도(17년 정밀안전진단)

(단위 : MPa)

위치			시험압축강도(A)	설계기준강도(B)	$(A/B) \times 100(\%)$
범안대교	상부	S1	24.4	27.0	90
	하부	P2	21.7	24.0	90
		P3	23.1	24.0	96

3) 비파괴 강도의 추정

① 비파괴 강도 · 코어 압축강도와의 보정계수

콘크리트 비파괴 강도는 코어의 압축강도와 코어 채취부위에서 시행한 비파괴 시험강도를 RILEM 추천식 Part2 기준의 (식 3.10)를 응용하여 상관계수를 구하고 상관도가 가장 좋은 압축강도 추정식에 의해서 압축강도를 추정하기로 한다. 다음 표는 코어강도를 이용하여 각 시험방법에 대한 보정계수를 구한 것이다.

<표 3.71> 보정계수의 결정

(단위 : MPa)

위치		보정 코어강도	구분	반발경도법		초음파 속도법	
				(식 3.2)	(식 3.3)	(식 3.8)	(식 3.9)
범물방향	S1	24.4	비파괴 강도	28.1	28.4	27.5	30.4
	P2	21.7	비파괴 강도	26.8	27.6	25	29.2
	P3	23.1	비파괴 강도	27.7	28.2	25	29.2
안심방향	S1	24.4	비파괴 강도	31.3	30.2	27.5	30.4
	P2	21.7	비파괴 강도	28.3	28.5	25	29.2
	P3	23.1	비파괴 강도	28.4	28.6	25	29.2
보정계수(C_t)				0.812	0.807	0.893	0.779


② 추정 비파괴 강도 조사 결과

위의 표와 같이 각 방법에 의해 보정계수를 구한 결과, 1.0에 가장 근접하는 비파괴 식인 반발경도법 (식 3.2)에 의한 강도 보정계수 값을 사용하여 비파괴강도를 추정하였다.


<표 3.72> 추정 비파괴 강도(범물방향)

(단위 : MPa)


시험위치				반발경도법 (식 3.8)	코어 보정계수	추정 비파괴 강도	비고
범 물 방 향	상 부 구 조	바닥판	S1	27.5	0.893	24.6	
			S2	28.2	0.893	25.2	
			S3	27.3	0.893	24.4	
			S4	29.3	0.893	26.2	
			S5	27.9	0.893	24.9	
			S6	27.3	0.893	24.4	
			S7	28.4	0.893	25.4	
			S10	29.7	0.893	26.5	
			S11	27.5	0.893	24.6	
		하 부 구 조	교대	A1	29.1	0.893	26.0
	교각		P1	28.2	0.893	25.2	
			P2	25	0.893	22.3	
			P3	25	0.893	22.3	
			P4	28.8	0.893	25.7	
			P5	27.9	0.893	24.9	
			P6	26.2	0.893	23.4	
			P7	26.1	0.893	23.3	
			P8	26.3	0.893	23.5	
			P9	27.3	0.893	24.4	
			P10	26.2	0.893	23.4	
안 심 방 향	상 부 구 조	바닥판	S1	27.5	0.893	24.6	
			S2	29.8	0.893	26.6	
			S3	29.1	0.893	26.0	
			S4	29	0.893	25.9	
			S5	28.8	0.893	25.7	
			S6	27.3	0.893	24.4	
			S7	29.2	0.893	26.1	
			S8	27.6	0.893	24.6	
			S9	27.9	0.893	24.9	
		하 부 구 조	교대	A1	27.4	0.893	24.5
	교각		P1	27.7	0.893	24.7	
			P2	25	0.893	22.3	
			P3	25	0.893	22.3	
			P4	26.9	0.893	24.0	
			P5	27.6	0.893	24.6	
			P6	27.3	0.893	24.4	
			P7	26.2	0.893	23.4	
			P8	27.2	0.893	24.3	
			P9	26.4	0.893	23.6	
			P10	26.1	0.893	23.3	

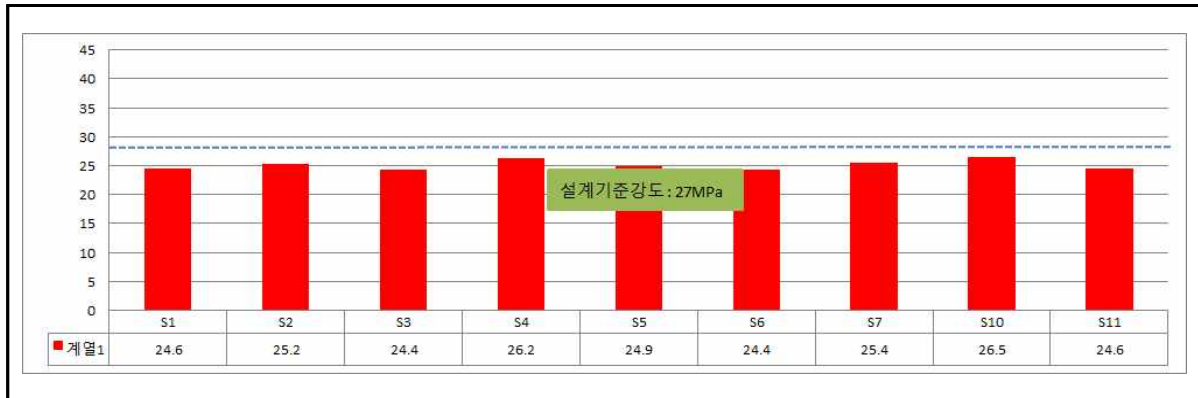


<그림 3.8> 콘크리트 강도조사 결과 (상부구조 범물방향)

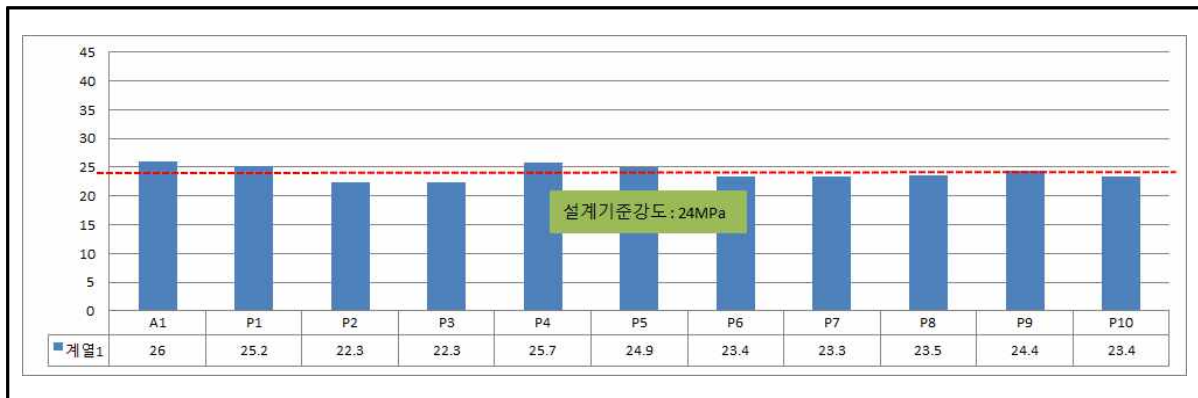

<그림 3.9> 콘크리트 강도조사 결과 (하부구조 범물방향)

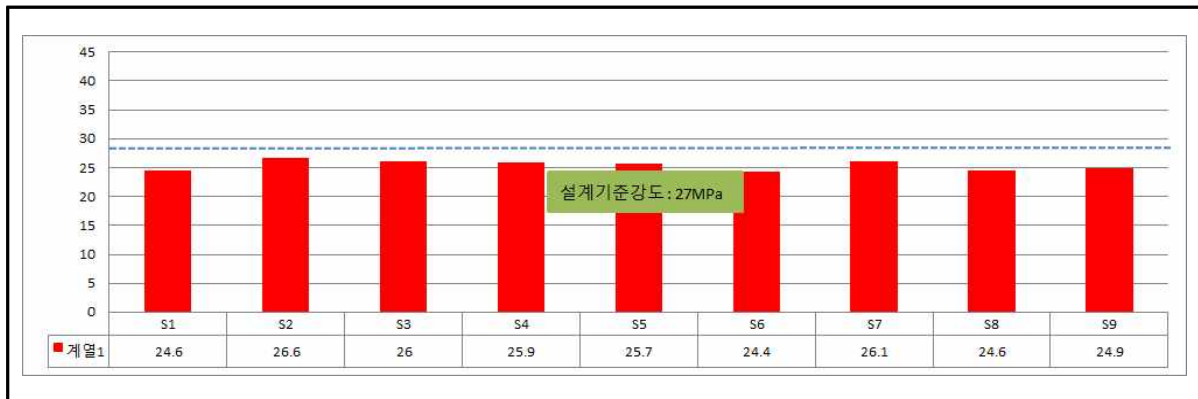

<그림 3.10> 콘크리트 강도조사 결과 (상부구조 안심방향)

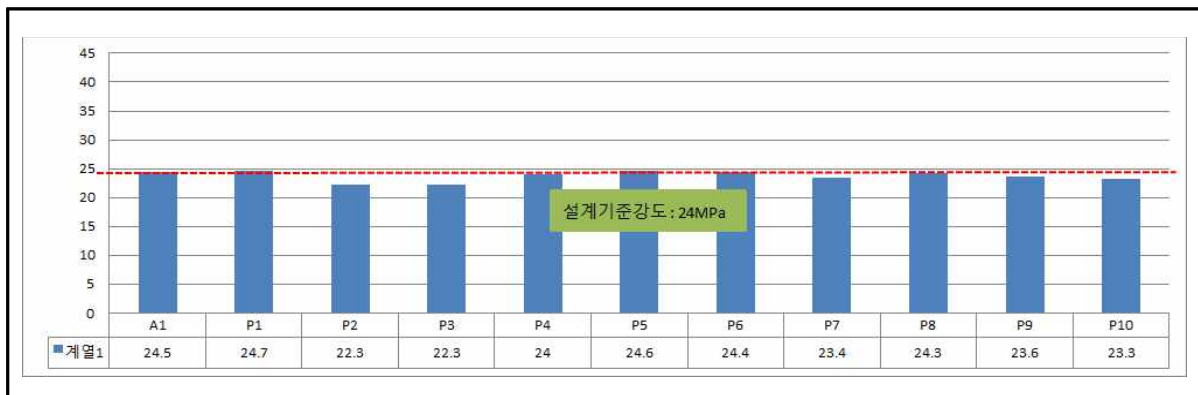

<그림 3.11> 콘크리트 강도조사 결과 (하부구조 안심방향)

<표 3.74> 콘크리트 강도조사 결과(코어보정)

(단위 : MPa)

구분		시험방법	추정강도(A)	설계기준강도(B)	A/B×100(%)
범물방향	상부구조	반발경도법 (일본건축학회)	24.4~26.5	27.0	90.4~98.1
	하부구조		22.3~26.0	24.0	92.9~108.3
안심방향	상부구조	반발경도법 (일본건축학회)	24.4~26.6	27.0	90.4~98.5
	하부구조		22.3~24.7	24.0	92.9~102.9

범물방향 상부구조는 24.4~26.5 MPa로 설계기준강도의 90.4~98.1% 수준이며, 하부구조는 22.3~26.0 MPa로 설계기준강도의 92.9~108.3% 수준으로 측정되었다.

안심방향 상부구조는 24.4~26.6 MPa로 설계기준강도의 90.4~98.5% 수준이며, 하부구조는 22.3~24.7 MPa로 설계기준강도의 92.9~102.9% 수준으로 측정되었다.

콘크리트 강도는 대부분의 구간에서 설계기준강도를 상회하는 것으로 측정되었고, 일부에서 90%대의 강도가 측정되었다. 이는 17년 정밀안전진단에서 실시한 코어 강도값으로 보정(0.893)하여 추정강도가 줄어든 것으로 이는 설계기준강도의 90% 이상으로 본 교량의 콘크리트 강도에는 문제가 없는 것으로 판단된다.

<표 3.75> 기 진단 및 정밀안전점검 콘크리트 강도조사 결과 비교

(단위 : MPa)

구분		2017년 진단	2021년 정밀	금회 진단	설계기준강도
상부구조	범물방향	27.2~30.2	27.1~31.4	24.4~26.5	27
	안심방향	27.2~30.0	28.9~30.5	24.4~26.6	
하부구조	범물방향	24.4~25.7	24.4~26.6	22.3~26.0	24
	안심방향	24.2~26.0	24.6~27.1	22.3~24.7	


기 진단 및 정밀안전점검 결과와 비교한 결과, 측정위치가 상이하나, 콘크리트 강도 범위의 차이는 다소 낮은 것으로 검토되었으나, 설계기준강도의 90%이상으로 확인되며, 본 교량의 콘크리트 강도는 공용년수 경과에 따른 강도저하가 없는 것으로 판단된다.

3.5.3 탄산화 시험

가) 시험 내용 및 평가 기준

1) 개요

탄산화란 콘크리트의 탄산화(Carbonation) 과정에서 나타나는 현상으로 탄산화에 의해서 문제가 발생하는 것은 콘크리트 자체에서 생기는 것이 아니고, 콘크리트 중의 철근에 녹이 발생함으로써 문제를 일으키는 것이다.

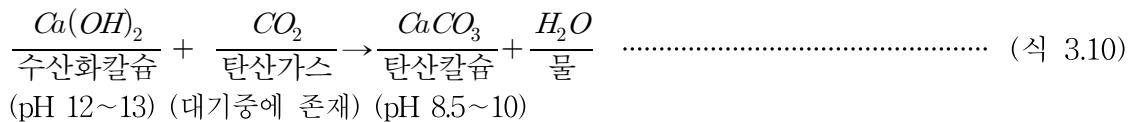

탄산화가 일어나는 메카니즘을 보면 (식 3.10) 에서 시멘트의 수화 반응에서 생성되는 수산화칼슘 $[Ca(OH)_2]$ 은 pH 12~13정도의 강 알칼리성을 나타내지만 대기중에 포함되어 있는 약산성의 탄산가스(약 0.03%) 와 접촉하면 탄산칼슘과 물로 변화하고 탄산칼슘으로 변화한 부분의 pH 가 8.5~10 정도로 낮아지게 된다. 따라서, 콘크리트의 탄산화는 일반 환경 하에서도 확실하게 진행되기 때문에 매입된 철근의 부식에 따른 문제가 가장 기본적이며 중요하다.

콘크리트 내부의 pH 가 11 이상에서 철근은 표면에 1×10^{-6} mm 두께의 수산화물(γ - $Fe_2O_3 \cdot nH_2O$) 부동태막을 형성하므로 산소 침입을 막아 철근의 부식을 방지하지만 탄산화에 의하여 pH 가 11 보다 낮아지면 부동태막이 파괴되면서 철근에 녹이 발생하게 된다. 이러한 녹은 원래 부피의 약 2.5배에서 최대 7배까지 팽창하고 녹의 팽창 압력에 의해 콘크리트 내부에는 균열이 발생하게 되며 철근의 부착강도 저하, 피복 콘크리트의 탈락, 철근 단면적의 감소 등 구조물의 내구성 저하를 초래하게 된다. 이러한 원인으로 녹의 진행과 함께 콘크리트 표면에 균열, 박리, 박락 등을 초래하기 때문에 콘크리트 구조물의 내구성면에서 탄산화를 파악하는 것이 중요하다.

2) 탄산화 깊이의 측정

본 과업에서는 일반적으로 현장에서 간편하게 이용되는 페놀프탈레인법(페놀프탈레인은 pH 지시약의 일종으로 1% 알칼리용액) 으로 콘크리트의 탄산화 진행 정도를 측정하였다.

콘크리트 구조물에서의 탄산화 시험은 콘크리트 구조물에서 깎아낸 면에서 시험하는 경우, 코어 공시체를 이용하는 경우, 드릴을 이용하는 경우 등이 있으며 본 과업에서는 <그림 3.12>와 같이 $\phi 10\text{mm}$ 의 드릴링에 의해 채취되는 콘크리트 가루를 이용하여 탄산화 깊이를 시험하였으며 이 방법은 드릴링에 의해 발생하는 콘크리트 가루가 페놀프탈레인 용액을 적신 원형시험지에 떨어져 변색되는 시점을 탄산화 깊이로 정하고 있으며 pH 8.2~10.0 이상의 알칼리측에서 홍색으로 발색하며 중성측에서는 무색으로 나타나게 되는데, 탄산화 진행 깊이의 측정은 콘크리트 표면에서 발색점까지의 깊이를 깊이계, 버니어캘리퍼스 등으로 측정한다.

나) 시험결과 분석

콘크리트의 탄산화 깊이측정은 범물방향-상부구조 5개소, 하부구조 4개소, 안심방향-상부구조 4개소, 하부구조 6개소에서 드릴링 방법으로 수행하였으며 후술되는 철근탐사 시험 결과와 비교·검토하였다.



<그림 3.12> 드릴에 의한 탄산화 깊이 측정

1) 시험결과 분석

경화 콘크리트의 탄산화 평가는 시멘트의 종류, 콘크리트의 품질 환경조건에 따라 다르지만 일반적으로 철근 피복두께 수치와 함께 <표 3.76>에 의한 기준(시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침, 2021. 12.)으로 나타낸다.

<표 3.76> 탄산화 상태평가 기준

기준	탄산화잔여깊이	철근부식의 가능성
a	◦ 30mm 이상	탄산화에 의한 부식발생 우려 없음
b	◦ 10mm 이상 ~ 30mm 미만	향후 탄산화에 의한 부식발생 가능성 있음
c	◦ 0mm 이상 ~ 10mm 미만	탄산화에 의한 부식발생 가능성 높음
d	◦ 0mm 미만	철근부식 발생
e	-	-

현장에서 드릴링에 의한 탄산화 시험결과는 다음 <표 3.77, 3.78>에 정리하였으며 (식 3.11)에 의해 향후 탄산화의 철근까지 도달기간을 추정하였다.

$$C = A \times \sqrt{t} \dots\dots\dots (식 3.11)$$

여기서, C : 탄산화 깊이(mm)

A : 탄산화속도 계수(mm/√년)

t : 재령(년)

<표 3.77> 탄산화 깊이 측정 결과(범물방향)


위치				탄산화 깊이 (mm)	실측 피복 두께 (mm)	잔여깊이 (mm)	상태 평가 기준	탄산화속도 계수 (A)	철근도달 기간(t _d) (잔존수명)	비고
범 물 방 향	상부 구조	바닥판	S1	12.0	40.0	28.0	b	2.683	202	드릴링
			S3	8.0	36.0	28.0	b	1.789	385	
			S4	15.0	40.0	25.0	b	3.354	122	
			S6	13.0	40.0	27.0	b	2.907	169	
			S11	15.0	36.0	21.0	b	3.354	95	
	하부 구조	교대	A1	7.0	48.0	41.0	a	1.565	920	
			P3	8.0	50.0	42.0	a	1.789	761	
			P4	15.0	50.0	35.0	a	3.354	202	
			P5	12.0	55.0	43.0	a	2.683	400	

단, 재령(t) = 20, 잔존수명예측(t_d) = (실측피복두께/탄산화속도계수)²-재령 (단위 : 년)


<표 3.78> 탄산화 깊이 측정 결과(안심방향)

위치				탄산화 깊이 (mm)	실측 피복 두께 (mm)	잔여깊이 (mm)	상태 평가 기준	탄산화속도 계수 (A)	철근도달 기간(t_d) (잔존수명)	비고
안 심 방 향	상부 구조	바닥판	S1	11.0	65.0	54.0	a	2.460	678	드릴링
			S4	13.0	49.0	36.0	a	2.907	264	
			S7	15.0	70.0	55.0	a	3.354	416	
			S11	11.0	40.0	29.0	b	2.460	244	
	하부 구조	교대	A1	13.0	44.0	31.0	a	2.907	209	
			P2	15.0	88.0	73.0	a	3.273	688	
			P3	18.0	80.0	62.0	a	3.838	395	
			P4	16.0	60.0	44.0	a	3.336	281	
			P5	15.0	98.0	83.0	a	3.354	854	
			P10	19.0	77.0	58.0	a	4.249	328	

단, 재령(t) = 20, 잔존수명예측(t_d) = (실측피복두께/탄산화속도계수)²-재령 (단위 : 년)

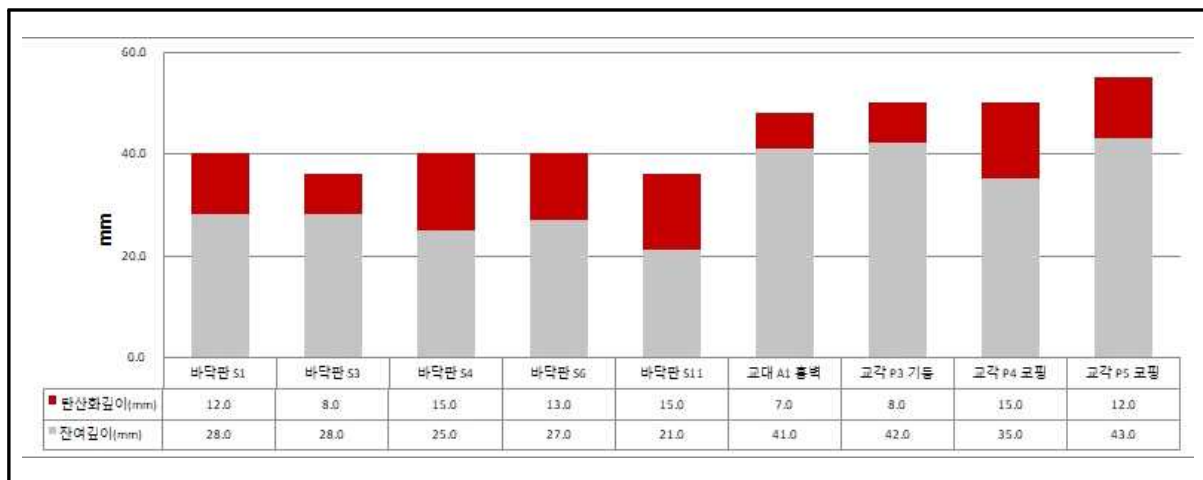

<그림 3.13> 탄산화 깊이 측정 결과 (범물방향)

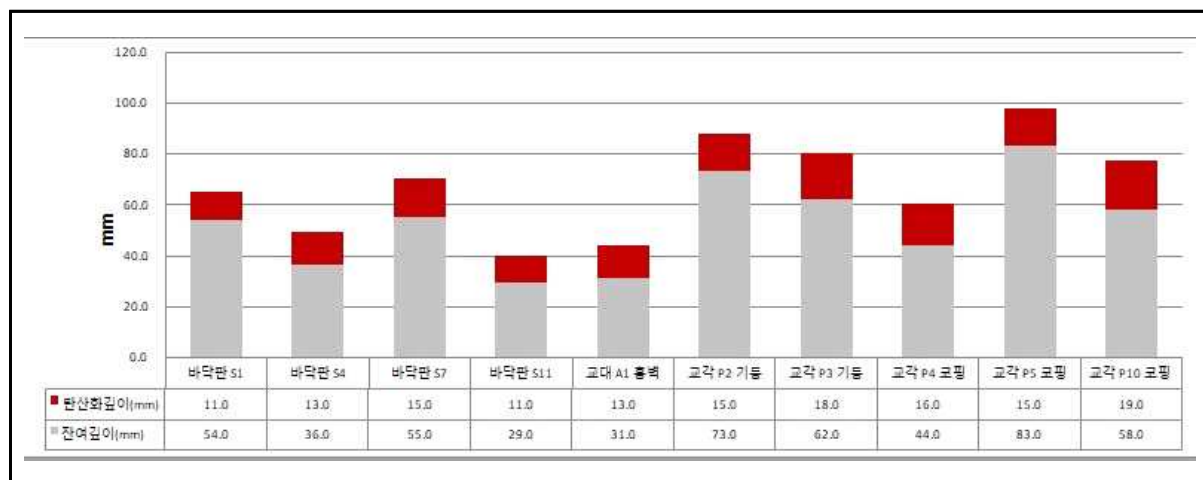

<그림 3.14> 탄산화 깊이 측정 결과 (안심방향)

대상 구조물의 탄산화 진행정도를 검토한 결과, 탄산화 잔여깊이를 30mm 이상 확보하고 있는 것으로 조사되어 평가결과 “a~b”등급으로 탄산화에 의한 내구성 저하는 없는 것으로 평가되었다.

2) 기 진단 및 정밀안전점검 결과와의 비교

<표 3.79> 기 진단 및 정밀안전점검 탄산화 깊이 결과 비교

구분			2017년 진단	2021년 정밀	금회 진단	비고
범물 방향	탄산화 깊이(mm)	상부구조	6.5~13.7	7.0	8.0~15.0	
		하부구조	5.5~12.5	3.0	7.0~15.0	
안심 방향		상부구조	10.5~12.8	6.0~8.0	11.0~15.0	
		하부구조	10.5~17.5	7.0~9.0	13.0~19.0	

기 진단 및 정밀안전점검 결과와 비교한 결과, 상부 및 하부구조의 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 급격한 진전은 없는 양호한 상태로 확인되며, 탄산화 진행으로 인한 철근부식의 영향은 없는 것으로 판단된다.

3.5.4 철근탐사 시험

가) 시험 내용 및 평가 기준

철근 콘크리트 구조물에서 기존 구조물의 구조내력을 검토, 구조부재의 배근상태 (철근직경, 배근간격, 피복두께 등)를 조사하기 위하여, 구조체를 손상시키지 않고 실시하는 비파괴 조사 방법으로 전자기유도 방식과 전자파레이더 방식 등이 있으며 본 과업에서는 전자파레이더 방식으로 수행하였다. 시험 결과는 준공도면의 배근상태와 비교·분석하였다.

1) 전자파레이더 방식

해당 물체 내에 송신된 전자파가 전기적 특성(유전율 및 전도율)이 다른 물질(철근, 매설물, 공동 등)의 경계에서 반사파를 일으키는 성질을 이용해 콘크리트 표면으로부터 내부를 향해 전자파를 안테나로부터 방사하여 목표물에서 반사해 온 신호를 안테나로 수신한 후 콘크리트 내부의 상태를 수직 단면도로 본체 표시기에 나타내어 준다.



<그림 3.15> 전자파 레이더법에 의한 철근탐사장비의 장치 구성도

나) 시험 결과 분석

철근의 피복두께가 부족할 경우 콘크리트의 탄산화 등에 따른 열화손상에 대한 저항성이 저하되어 내구성이 감소할 가능성이 있으며, 피복두께가 지나치게 큰 경우에는 강도감소 등을 수반할 우려가 있다. 철근탐사시험은 콘크리트 내에 배근되어 있는 실제 철근의 배근상태 및 피복두께를 비교·검토하기 위하여 실시하였으며, 본 시험에서는 R.C. Radar를 사용하여 전자파 레이더법으로 각 구조부재에 대하여 시험을 수행하였으며, 그 결과는 <표 3.80>에 나타내었다.

철근탐사 시험은 방향별 상부구조 9개소, 하부구조 11개소에서 수행하였다.



<그림 3.15> 철근탐사 시험

1) 시험결과 분석

<표 3.80> 철근탐사 시험 결과

위치			구분	배근간격(mm)		피복두께(mm)	
				설계값	실측값	설계값	실측값
범 물 방 향	상부 구조	S1 바닥판하면	주근	250	200	40	60
			배력근	240	250	40	40
		S2 바닥판하면	주근	250	200	40	57
			배력근	240	250	40	40
		S3 바닥판하면	주근	250	200	40	65
			배력근	240	250	40	36
		S4 바닥판하면	주근	250	200	40	67
			배력근	240	240	40	40
		S5 바닥판하면	주근	250	190	40	57
			배력근	240	250	40	41
		S6 바닥판하면	주근	250	200	40	60
			배력근	240	250	40	40
		S7 바닥판하면	주근	250	200	40	60
			배력근	240	240	40	40
		S10 바닥판하면	주근	250	195	40	65
			배력근	240	195	40	52
		S11 바닥판하면	주근	250	240	40	50
			배력근	240	240	40	36

<표 3.80> 철근탐사 시험 결과(계속)

위치			구분	배근간격(mm)		피복두께(mm)	
				설계값	실측값	설계값	실측값
범 물 방 향	하부 구조	A1 교대 홍벽	수직근	250	247	100	48
			수평근	250	250	100	70
		P1 교각 코핑	수직근	300	290	100	91
			수평근	200	200	100	100
		P2 교각 기둥	수직근	110	100	100	105
			수평근	200	300	100	52
		P3 교각 기둥	수직근	110	103	100	98
			수평근	200	300	100	50
		P4 교각 코핑	수직근	300	240	100	45
			수평근	200	240	100	50
		P5 교각 코핑	수직근	150	195	100	55
			수평근	200	195	100	80
		P6 교각 코핑	수직근	300	228	100	84
			수평근	200	225	100	93
		P7 교각 기둥	수직근	110	110	100	93
			수평근	200	300	100	60
		P8 교각 코핑	수직근	300	300	100	96
			수평근	200	200	100	120
		P9 교각 코핑	수직근	300	280	100	75
			수평근	200	200	100	80
		P10 교각 코핑	수직근	150	146	100	95
			수평근	200	250	100	100

<표 3.80> 철근탐사 시험 결과(계속)

위치			구분	배근간격(mm)		피복두께(mm)	
				설계값	실측값	설계값	실측값
안심방향	상부구조	S1 바닥판하면	주근	125	115	40	90
			배력근	240	195	40	65
		S2 바닥판하면	주근	125	120	40	50
			배력근	240	240	40	44
		S3 바닥판하면	주근	125	178	40	79
			배력근	240	240	40	41
		S4 바닥판하면	주근	125	117	40	67
			배력근	240	250	40	49
		S5 바닥판하면	주근	250	195	40	80
			배력근	240	200	40	55
		S6 바닥판하면	주근	250	248	40	45
			배력근	240	250	40	40
		S7 바닥판하면	주근	250	235	40	80
			배력근	240	230	40	70
		S8 바닥판하면	주근	250	200	40	74
			배력근	240	205	40	50
		S11 바닥판하면	주근	250	240	40	40
			배력근	240	195	40	57

<표 3.80> 철근탐사 시험 결과(계속)

위치			구분	배근간격(mm)		피복두께(mm)	
				설계값	실측값	설계값	실측값
안심방향	하부구조	A1 교대 홍벽	수직근	250	227	100	44
			수평근	250	237	100	74
		P1 교각 기둥	수직근	110	100	100	100
			수평근	200	249	100	91
		P2 교각 기둥	수직근	110	100	100	88
			수평근	200	200	100	90
		P3 교각 기둥	수직근	110	110	100	105
			수평근	200	220	100	80
		P4 교각 코핑	수직근	150	150	100	60
			수평근	200	258	100	89
		P5 교각 기둥	수직근	110	110	100	100
			수평근	200	152	100	98
		P6 교각 코핑	수직근	300	296	100	75
			수평근	200	260	100	84
		P7 교각 기둥	수직근	110	110	100	90
			수평근	200	180	100	86
		P8 교각 기둥	수직근	110	110	100	100
			수평근	200	200	100	95
		P9 교각 기둥	수직근	110	100	100	149
			수평근	200	250	100	128
		P10 교각 코핑	수직근	300	300	100	77
			수평근	200	265	100	110

본 과업 대상 교량에 대하여 전자파 레이더법으로 철근탐사를 수행하여 설계도면의 철근배근도와 비교한 결과, 배근간격은 구간별 시공오차를 고려하면 대체로 설계값과 일치하는 양호한 상태로 나타났다. 피복두께는 대체로 설계값을 만족하고 있으나 일부 지점에서 실측피복이 적게 측정되어 시공이 다소 미흡했던 것으로 판단된다.

2) 기 진단 결과와의 비교

<표 3.81> 기 진단 철근탐사 시험 결과 비교

구분				2017년 진단		금회 진단		비고
				배근간격	피복두께	배근간격	피복두께	
범 물 방 향	상부구조	바닥판	주근	105~252	54.0~76.0	190~240	50~67	
			배력근	-	-	195~250	36~52	
	하부구조	교대	수직철근	153~295	85.0~109.8	247	48	
			수평철근	-	-	250	70	
		교각 (기둥)	수직철근	136~310	57.3~102.7	100~110	93~105	
			수평철근	-	-	300~300	50~60	
		교각 (코핑)	수직철근	-	-	146~300	45~96	
			수평철근	-	-	195~250	50~120	
안 심 방 향	상부구조	바닥판	주근	110~261	45.7~65.8	115~248	40~90	
			배력근	-	-	195~250	40~70	
	하부구조	교대	수직철근	154~295	89.0~112.4	227	44	
			수평철근	-	-	237	74	
		교각 (기둥)	수직철근	137~312	64.2~103.4	100~110	88~149	
			수평철근	-	-	152~250	80~128	
		교각 (코핑)	수직철근	-	-	150~300	60~77	
			수평철근	-	-	258~265	84~110	

기 진단결과와 비교한 결과, 배근간격은 측정위치에 따른 편차가 있으나 설계 도면과 유사하게 측정되어 철근배근 상의 문제는 없는 것으로 판단되며 피복두께는 기 진단결과와 마찬가지로 일부구간에서 작게 시공된 것으로 확인되었다.

3.5.5 염화물 함유량 시험

가) 시험 내용 및 평가 기준

1) 콘크리트 속의 염분에 대한 일반적 사항

염화물의 콘크리트 침투를 구분해 보면 일반적으로 두가지로 크게 구분할 수 있다. 하나는 이미 건립된 구조물에 해풍, 해수 및 염화물을 함유한 외부 환경조건에 의해 염화물이 침투 축적되는 경우이고, 다른 하나는 방동대책으로써 염화칼슘(CaCl_2)과 염화나트륨(NaCl)의 살포에 의해 염화물이 침투하는 경우이다.

다음은 콘크리트 제조시에 배합재료로부터 직접 콘크리트에 침투하는 경우, 특히 아직 굳지 않은 프레스 상태일 때 혼입하는 경우인데 이의 예로써는 ① 깨끗이 세척하지 않은 바다 모래의 사용, ② 경화 촉진제로써 염화칼슘(CaCl_2)의 사용, ③ 염화칼슘(CaCl_2)을 주체로 한 조강형 AE제의 사용, ④ 혼화수로써 해수의 사용 등을 들 수 있다. 이 중 미세정 바다모래에 의한 염분(염화나트륨(NaCl))을 주로 함유한 것의 혼입에 의한 것이 염해 원인의 대부분을 차지하고 있다.

콘크리트 중에 함유하는 염화물은 ① 가용성 염화물(수용성 염화물), ② 전 염화물(산 용해성 염화물)의 2종류로 분류할 수 있다. ①의 가용성 염화물로는 콘크리트에서 물에 의해 유출되는 염화물이고, ②의 전 염화물은 콘크리트를 강한 산으로 용해함으로써 유출되는 염화물이다. 가용성 염화물의 측정은 콘크리트의 세공용액 속에 용해되어 있는 유리 염화물의 양을 구하는 경우로 측정할 수 있고 유출온도 등 시험방법의 자세한 내용은 제안되고 있는 각 방법에 따라 약간 차이가 있다. 일본 콘크리트공학협회(JCI)에서는 가용성 염화물을 「경화콘크리트 중에 함유된 50℃의 온수에 녹는 염화물」이라 정의하여 측정방법을 정하고 있다.

전 염화물량과 가용성 염화물량과의 차이는 시멘트 수화물에 고정되어 있는 염화물으로써 판정되어진다.

강재 위치에 대한 염화물 이온의 강재 부식발생 한계농도는 콘크리트 단위용적당 양으로써 $0.3 \sim 1.2\text{kg/m}^3$ 정도이고 이 값은 구조물의 설치 환경조건이나 강재부식 허용량 등의 조건에 따라서 다르다. 예를 들면, 미리 염화물을 혼입한 공시체에 의한 촉진시험 등에서는 $0.3 \sim 0.6\text{kg/m}^3$ 정도이고 실제 환경의 노출실험에서는 $1.2 \sim 2.4\text{kg/m}^3$ 정도로 되어있다. 촉진시험과 실제 환경에서 얻어지는 한계농도의 차이는 시험 공시체와 실제 구조물의 덮개나 물-시멘트비의 차이 그리고 촉진시험 시에 설정되는 고온환경 등 온도의 영향이라고 생각된다.

‘시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침 (2021. 12.)’ 및 콘크리트 표준시방서 내

구성조사편에서는 경화콘크리트의 경우 전염화물 기준으로 실제 환경의 노출실험 결과 하한치인 1.2kg/m^3 을 강제 부식발생 한계농도로써 정하고 있다. 비록, 부식환경에 따른 전염화물량이 1.2kg/m^3 를 넘더라도 부식이 발생하지 않을 가능성이 있지만 잠재적으로 부식 가능성이 높을 것으로 평가되므로 부식방지를 위한 조치가 검토되어야 할 것이다.

2) 평가기준

① 국내 콘크리트 표준시방서 기준

굳지 않은 콘크리트의 경우는 철근의 부식을 방지하기 위하여 0.3kg/m^3 이하로 규정

② 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침 (2021. 12.)

<표 3.82> 염화물 상태평가 기준

기준	전염화물 이온량	철근부식의 가능성
a	◦ 염화물 $\leq 0.3\text{kg/m}^3$	염화물에 의한 부식이 발생할 우려 없음
b	◦ $0.3\text{kg/m}^3 < \text{염화물} < 1.2\text{kg/m}^3$	염화물이 함유되어 있으나, 부식발생 가능성 낮음
c	◦ $1.2\text{kg/m}^3 \leq \text{염화물} < 2.5\text{kg/m}^3$	향후 염화물에 의한 부식발생 가능성 높음
d	◦ 염화물 $\geq 2.5\text{kg/m}^3$	철근 부식발생
e	-	-

나) 시험결과 분석

염화물 함유량 시험은 범물 · 안심방향 각각 3개소(상부구조 1~2개소, 하부구조 1~2개소)에서 시료(분말)를 채취하여 시험을 실시하였다.



<그림 3.16> 염화물 시료 채취

1) 시험결과 분석

염화물 함유량 시험 결과, 콘크리트 표면에서 철근 피복에 가까워질수록 그 양이 감소하는 양상으로 측정되었다. 이는 공용 중 제설작업 시 살포하는 염화칼슘이 콘크리트 표면에 부착되어 나타나는 현상으로 판단되며, 염화물은 철근 부식에 영향을 미치는 열화요인으로 이에 대한 상태평가는 철근피복 깊이의 측정값을 이용하였다.

철근피복에서 염화물 함유량은 측정 전 개소에서 0.3kg/m^3 이하로서 상태평가기준 'a'로 평가되었으며, 염화물에 의한 철근 부식이 발생할 우려가 없는 것으로 판단된다.

<표 3.83> 염화물 함유량 시험 결과

위치			깊이 (mm)	염화물 함유량		등급	염화물 상태평가 기준
				Cl^- (%)	Cl^- (kg/m^3)		
범 물 방 향	상부 구조	S6 바닥판 하면	0~10	0.0046	0.1041	a	판정결과 a : 염화물 ≤ 0.3 b : $0.3 < \text{염화물} < 1.2$ c : $1.2 \leq \text{염화물} < 2.5$ d : 염화물 ≥ 2.5 e : -
			10~20	0.0042	0.0950	a	
			20~30	0.0017	0.0385	a	
		S11 바닥판 하면	0~10	0.0039	0.0883	a	
			10~20	0.0027	0.0611	a	
			20~30	0.0013	0.0294	a	
	하부 구조	P3 교각 기둥부	0~20	0.0047	0.1064	a	
			20~40	0.0036	0.0815	a	
			40~60	0.0016	0.0362	a	
안 심 방 향	상부 구조	S7 바닥판 하면	0~10	0.0028	0.0634	a	판정결과 a : 염화물 ≤ 0.3 b : $0.3 < \text{염화물} < 1.2$ c : $1.2 \leq \text{염화물} < 2.5$ d : 염화물 ≥ 2.5 e : -
			10~20	0.0009	0.0204	a	
			20~30	0.0008	0.0181	a	
	하부 구조	P2 교각 코평부	0~15	0.0021	0.0475	a	
			15~30	0.0021	0.0475	a	
			30~45	0.0016	0.0362	a	
		P10 교각 코평부	0~10	0.0023	0.0520	a	
			10~20	0.0021	0.0475	a	
			20~30	0.0018	0.0407	a	

단, 콘크리트 환산 염화물 함유량(kg/m^3) = 전 염화물 함유량(Cl^-)% / 100 × 콘크리트 단위중량

2) 기 진단 결과와의 비교

<표 3.84> 기 진단 염화물 함유량 시험 결과 비교

구분			2017년 진단	금회 진단	비고
범물 방향	염화물 함유량 (kg/m³)	상부구조	0.2308	0.0294~0.1041	
		하부구조	-	0.0362~0.1064	
안심 방향		상부구조	-	0.0181~0.0634	
		하부구조	0.0747	0.0362~0.0520	

기 진단결과와 비교한 결과, 상부 및 하부구조의 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 급격한 진전은 없는 양호한 상태로 확인되며, 염화물에 의한 철근부식의 영향은 없는 것으로 판단된다.

3.5.6 균열 깊이 측정


가) 시험 내용 및 평가 기준

균열 깊이를 측정하기 위한 기본은 초음파의 발·수신자를 균열 부근에 설치하여 검출되는 파의 종류(종파, 횡파, 표면파) 및 검출항목(전파시간, 주파수, 위상 등)에 따라 많은 방법이 제안되고 있으나 일반적으로 Tc-To 법이 많이 이용되며, 본 과업에서도 Tc-To 법을 적용한다.

Tc-To 법의 원리는 종파용 발·수신자를 균열 개구부를 중심으로 등간격 L/2(=x)으로 설치하여 균열선단부를 회절한 초음파의 전파시간 Tc 를 구한다. 또한, 부근의 균열이 없는 부분에서 발·수신자를 똑같이 거리 L(=2x) 만큼 설치하여 전파시간 To 를 구하여, 균열깊이를 추정한다.

균열면이 콘크리트의 표면과 직각으로 발생되어 있으며, 균열 주위의 콘크리트는 어느 정도 균질한 것이라고 가정하여 유도한 것으로 측정된 Tc-To 로 부터 다음 식을 적용하여 균열의 깊이를 구한다.

$$C = \frac{L}{2} \sqrt{\frac{(T_c^2)}{(T_o^2)} - 1} \dots\dots\dots (식 3.12)$$

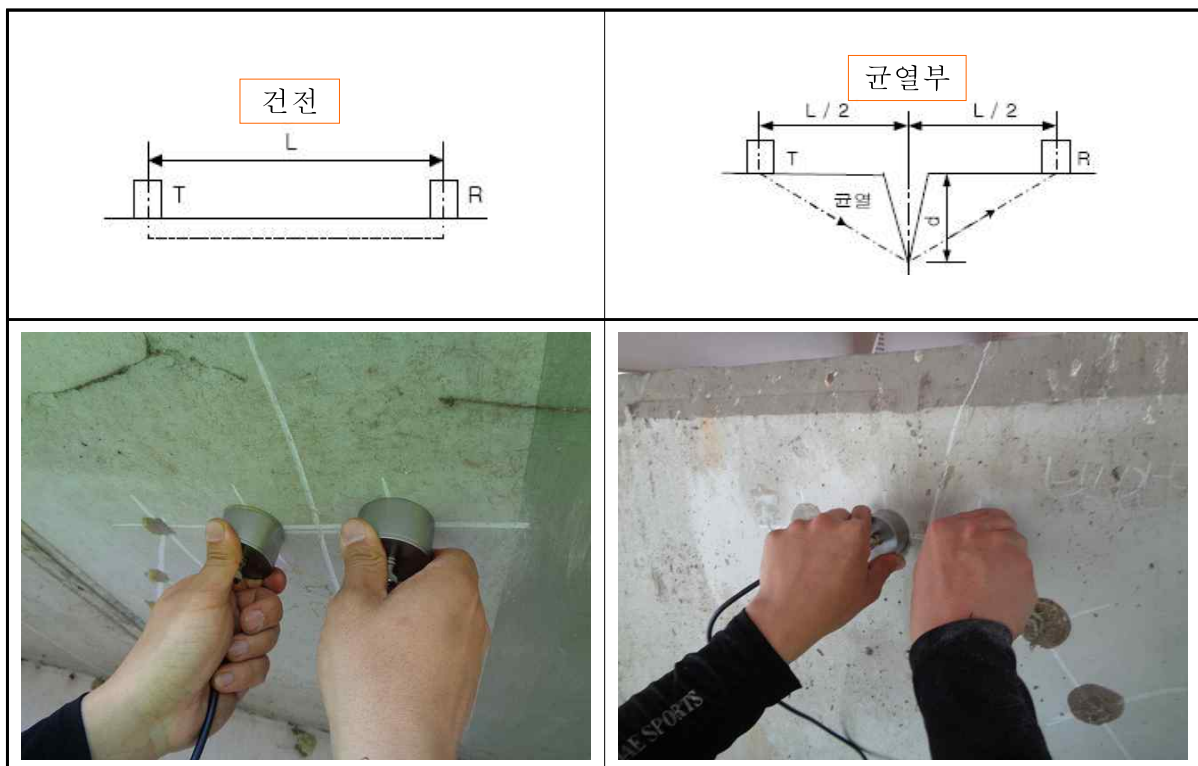

<그림 3.17> Tc-To법에 의한 탐촉자 배치 및 균열깊이 측정방법

균열깊이 측정위치는 일반적으로 녹물의 용출, 철근방향의 균열 등 손상이 현저한 경우 그 부분을 조사대상으로 한다. 손상이 현저하지 않은 경우 해당 구조물을 대표하는 위치, 응력상 문제가 되는 위치 등을 조사위치로 한다.

나) 시험여부

대상 교량의 바닥판 및 교각에서 균열폭 0.2mm 균열 중 임의로 대표손상을 선정하였으며, 초음파속도를 이용하여 균열깊이 측정을 실시하였다.

<표 3.85> 균열깊이 측정결과

위치	균열폭 (mm)	전달거리 (mm)	초음파 전달시간 (μSec)		균열깊이 (mm)	실측 피복두께 (mm)	비고
			건전부 (To)	균열부 (Tc)			
범물 방향	S4 캔틸레버	0.2	150	38.3	47.6	11.0	40.0
	P6 코핑부	0.2	150	41.7	56.6	13.8	55.0
안심 방향	S7 캔틸레버	0.2	150	37.9	46.6	10.9	70.0
	P4 코핑부	0.2	150	51.4	66.9	12.5	60.0

균열깊이 측정결과, 상부구조 균열깊이 10.9~11.0mm, 하부구조 균열깊이 12.5~13.8mm로 측정되어 조사부위의 피복 두께 내의 표면균열로 검토되었으며, 균열에 의한 구조물 손상이나, 철근부식 등의 내구성 저하는 조사되지 않았다.

다) 기 진단 결과와의 비교

<표 3.86> 기 진단 균열깊이 측정 결과 비교

구분		2017년 진단		금회 진단		비고
		균열깊이(mm)	피복두께(mm)	균열깊이(mm)	피복두께(mm)	
범물방향	상부구조	46.3~56.2	57.1	11.0	40.0	
	하부구조	-	-	13.8	55.0	
안심방향	상부구조	-	-	10.9	70.0	
	하부구조	41.2~50.5	82.3	12.5	60.0	

기 진단결과와 비교한 결과, 상부 및 하부구조의 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 급격한 진전은 없는 양호한 상태로 확인되며, 균열에 의한 철근부식의 영향은 없는 것으로 판단된다.

3.6 강재 내구성 조사

3.6.1 초음파 탐상 시험(UT)

가) 시험 내용 및 평가 기준

1) 개요


초음파 탐상 시험은 고주파수(20,000Hz 이상)의 음파 즉, 초음파를 검사할 매질내로 전파시켜 시험체 내의 내부결함을 검출하는 비파괴검사법의 하나이다.

초음파법의 종류는 크게 수직법과 사각법으로 구분되며, 수직법은 탐촉자와 시험체의 접촉면에 수직방향으로 초음파를 전파시키는 검사방법으로 통상적으로 판재 및 봉재, 주·단강품 결함 검사와 부재의 부식두께 측정 등에 이용되며, 사각법은 시험체에 임의의 일정각으로 초음파를 전파시켜서 검사하는 방법으로 주로 강구조물 용접부 검사에 적용된다.


2) 방법(사각법)

일반적으로 강교 용접부의 사각탐상에서는 주로 용접부 내부에 존재하는 기공, 슬래그, 융합불량, 용입부족 등의 결함과 균열에 대한 조사가 실시되고 있으며, 방법은 시험체에 탐촉자를 놓고, 진동자에서 발생한 초음파 펄스를 시험체 중으로 진행시킨다. 초음파 펄스의 진행방향에 결함이 없으면 초음파는 <그림 3.18>의 좌측과 같이 시험체 내를 진행하다가 소멸되고, 결함이 있으면 <그림 3.18>의 우측과 같이 반사한 초음파 펄스가 탐촉자로 되돌아와서 수신된다. 이것을 브라운관상에서 펄스신호로 표시하여 관찰 분석함으로써 결함의 존재 및 위치를 알아내어 평가할 수 있다.

본 시험에서는 70°로 초음파를 입사하였다.

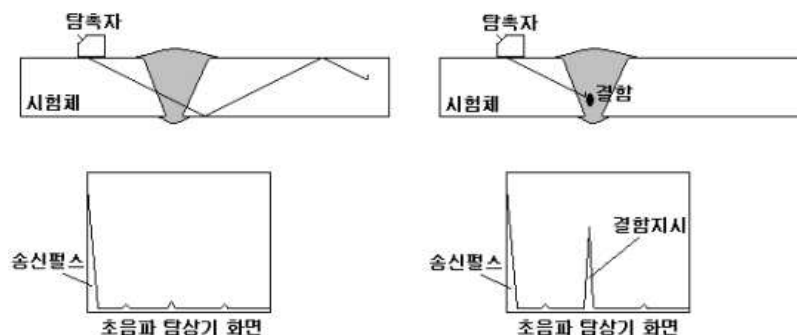

<그림 3.18> 초음파 탐상 시험 원리

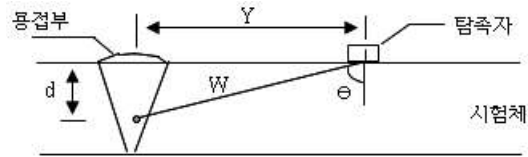

계산식 $Y = W \cdot \sin\theta$

$d = W \cdot \cos\theta$

여기서, Y : 입사점-결함거리

d : 결함깊이

W : 초음파 이동거리

θ : 입사각(70°)

<그림 3.19> 초음파 탐상(사각법) 시험 개요도

3) 특성

- ① 금속의 조직검사에 유용하다. (라미네이션, 미세한 불연속부의 검출, RT로는 검사가 어려운 매우 두꺼운 주물의 검사)
- ② RT와는 달리 작업자의 안전관리상 문제가 없다.
- ③ 즉석으로 결함유무를 판단할 수 있어 신속하다.
- ④ 검사대상물의 모양에 많은 제한이 있다. (형상이 복잡하거나, 너무 얇아도 결함 검출이 어렵다.)
- ⑤ 금속자체의 조직에 따라 영향을 많이 받는다.
- ⑥ 표면결함의 검출이 어렵다.

4) 평가

초음파 탐상 검사 방법 및 결함 지시에 대한 등급분류는 <표 3.86>에 있는 한국산업규격 KS B 0896 ‘강 용접부의 초음파 탐상 시험 방법 및 시험결과의 등급 분류방법’의 등급분류표를 적용하였다.

<표 3.87> 결함의 등급 분류

영역	결함의 크기(mm)					
	M검출 레벨은 III, L검출 레벨은 II와 III			IV		
판두께 등급	18 이하	18 초과 ~ 60 이하	60 초과	18 이하	18 초과 ~ 60 이하	60 초과
1급	6 이하	t/3 이하	20 이하	4 이하	t/4 이하	15 이하
2급	9 이하	t/2 이하	30 이하	6 이하	t/3 이하	20 이하
3급	18 이하	t 이하	60 이하	9 이하	t/2 이하	30 이하
4급	3급을 초과하는 것					

5) 판정기준









강도로교 용접 및 도장요령(1998, 건설교통부)에 의거하여 합·부를 판정하였다.

<표 3.88> 용접부 결함의 합·부 판정기준

검 사 부 위	합 격 기 준	비 고
인장 및 교변하중이 작용하는 부재의 용접부	2급 이상	KS B 0896
압축 및 전단응력이 작용하는 부재의 용접부	3급 이상	

나) 용접부에 발생하는 결함
        
<표 3.89> 용접부에 발생하는 대표적인 결함

결 합 내 용	설 명	비 고
균열 Crack	용접부의 작은 단면에 걸리는 하중이 금속의 응력값을 초과할 때 발생한다. 균열은 모재 또는 용접금속에서도 나타나며 다른 결함, Notch 등과 함께 나타나기도 한다.	
용합부족(LF) Lack of fusion	그림과 같이 용접 금속과 모재사이가 완전하게 용합이 되지 아니한 상태.	
용입부족(IP) Incomplete Penetration	그림과 같이 용융금속의 두께가 모재두께 보다 적게 용입이 이루어진 상태.	
언더 컷 Under cut	용접사 기량 또는 용접조건 불량 등의 원인에 의하여 그림과 같이 움푹 패인 형상으로, 도로교 표준시방서 15.3.3의 (12)에 의하면 0.3~0.8mm 까지 허용됨.	
언더 필 Under fill	용융금속이 덜 채워진 형상. 	
아크 스트라이크 Arc strike	용접을 시작할 때 용접봉을 모재쪽에 대고 Arc를 발생시킴으로 인하여 모재가 움푹 패인 현상으로 응력집중의 원인이 됨.	
기공 Porosity	이물질이나 수분에 의해 용접부 내부에 가스가 발생되어 용접금속 외부로 빠져 나오지 못하고 내부에서 기포를 형성한 상태.	
블로 홀 Blow hole (Pit)	이물질이나 수분의 존재에 의하여 발생된 가스가 용접비드 표면에 빠져 나오면서 발생된 작은 구멍.	
용접 Bead 상태불량 -과대한 용접 덧붙임 -Bead 표면의 과대한 요철	도·시(표 15.3.7)에 의하면 용접 Bead 폭 B에 따라 용접 덧붙임 높이 h값이 규정되어 있으며, 이 규정을 초과하는 덧붙임, 용접 Bead 표면의 과대한 요철 등이 발생.	
스패터 Spatter	용접시 용융 Pool로부터 모재쪽으로 튀겨 나온 조그마한 금속 알갱이를 말한다.	
슬래그 혼입 Slag Inclusion	용접봉 피복 등이 용접 금속내에 혼입된 상태. 용접 내부의 슬래그는 강도를 저하시키며, 표면의 슬래그는 도장박리의 원인이 됨.	

다) 시험결과 분석



거더내부 맞대기 용접부 초음파 탐상 시험

<그림 3.20> 초음파 탐상(사각법) 시험

본 교량의 거더 내부 하부플랜지의 맞대기용접부에 대하여 초음파탐상시험으로 조사한 결과, 범물방향 36개소, 안심방향 36개소 모두 ‘KS B 0896’의 판정기준에 의거 불합격 결함은 조사되지 않았다.

교량 부위별 시험 내용은 다음 <표 3.90>과 같다.

<표 3.90> 맞대기 용접부 경간별 결함 내역(UT)

구분		하부플랜지				
		결함 유	결함 무	결함종류	합 · 부 판정	결함발생 현황
범 물 방 향	G1-S1-P1		○	ND	합	결함없음
	G1-S1-P2		○	ND	합	결함없음
	G1-S2-P3		○	ND	합	결함없음
	G1-S2-P4		○	ND	합	결함없음
	G1-S3-P5		○	ND	합	결함없음
	G1-S3-P6		○	ND	합	결함없음
	G1-S4-P7		○	ND	합	결함없음
	G1-S4-P8		○	ND	합	결함없음
	G1-S5-P9		○	ND	합	결함없음
	G1-S5-P10		○	ND	합	결함없음
	G1-S6-P11		○	ND	합	결함없음
	G1-S6-P12		○	ND	합	결함없음
	G1-S7-P13		○	ND	합	결함없음
	G1-S8-P14		○	ND	합	결함없음
	G1-S9-P15		○	ND	합	결함없음
	G1-S10-P16		○	ND	합	결함없음
	G1-S11-P17		○	ND	합	결함없음

※ 결함 - LF : Lack of Fusion(용합불량), IP : Incomplete(용입부족), S : Slag(슬래그혼입), Po : Porosity(기공)

<표 3.90> 맞대기 용접부 경간별 결함 내역(UT)(계속)

구분		하부플랜지				
		결함 유	결함 무	결함종류	합 · 부 판정	결함발생 현황
범 물 방 향	G2-S1-P1		○	ND	합	결함없음
	G2-S1-P2		○	ND	합	결함없음
	G2-S2-P3		○	ND	합	결함없음
	G2-S2-P4		○	ND	합	결함없음
	G2-S3-P5		○	ND	합	결함없음
	G2-S3-P6		○	ND	합	결함없음
	G2-S4-P7		○	ND	합	결함없음
	G2-S4-P8		○	ND	합	결함없음
	G2-S5-P9		○	ND	합	결함없음
	G2-S5-P10		○	ND	합	결함없음
	G2-S6-P11		○	ND	합	결함없음
	G2-S6-P12		○	ND	합	결함없음
	G2-S7-P13		○	ND	합	결함없음
	G2-S8-P14		○	ND	합	결함없음
	G2-S9-P15		○	ND	합	결함없음
	G2-S10-P16		○	ND	합	결함없음
	G2-S11-P17		○	ND	합	결함없음
	G3-S1-P1		○	ND	합	결함없음
	G3-S1-P2		○	ND	합	결함없음
	G3-S2-P3		○	ND	합	결함없음
	G3-S2-P4		○	ND	합	결함없음
	G3-S3-P5		○	ND	합	결함없음
	G3-S3-P6		○	ND	합	결함없음
	G3-S4-P7		○	ND	합	결함없음
	G3-S4-P8		○	ND	합	결함없음
	G3-S5-P9		○	ND	합	결함없음
	G3-S5-P10		○	ND	합	결함없음
	G3-S6-P11		○	ND	합	결함없음
	G3-S6-P12		○	ND	합	결함없음
	G3-S7-P13		○	ND	합	결함없음
	G3-S8-P14		○	ND	합	결함없음
	G3-S9-P15		○	ND	합	결함없음
	G3-S10-P16		○	ND	합	결함없음
	G3-S11-P17		○	ND	합	결함없음
	G4-S1-P1		○	ND	합	결함없음
	G4-S1-P2		○	ND	합	결함없음
	G5-S1-P1		○	ND	합	결함없음
	G5-S1-P2		○	ND	합	결함없음
	G6-S1-P1		○	ND	합	결함없음
	G6-S1-P2		○	ND	합	결함없음

※ 결함 - LF : Lack of Fusion(용접불량), IP : Incomplete(용입부족), S : Slag(슬래그혼입), Po : Porosity(기공)

<표 3.90> 맞대기 용접부 경간별 결함 내역(UT)(계속)

구분		하부플랜지				
		결함 유	결함 무	결함종류	합 · 부 판정	결함발생 현황
안 심 방 향	G1-S1-P1		○	ND	합	결함없음
	G1-S1-P2		○	ND	합	결함없음
	G1-S2-P3		○	ND	합	결함없음
	G1-S2-P4		○	ND	합	결함없음
	G1-S3-P5		○	ND	합	결함없음
	G1-S3-P6		○	ND	합	결함없음
	G1-S4-P7		○	ND	합	결함없음
	G1-S4-P8		○	ND	합	결함없음
	G1-S5-P9		○	ND	합	결함없음
	G1-S5-P10		○	ND	합	결함없음
	G1-S6-P11		○	ND	합	결함없음
	G1-S6-P12		○	ND	합	결함없음
	G1-S7-P13		○	ND	합	결함없음
	G1-S8-P14		○	ND	합	결함없음
	G1-S9-P15		○	ND	합	결함없음
	G1-S10-P16		○	ND	합	결함없음
	G1-S11-P17		○	ND	합	결함없음
	G2-S1-P1		○	ND	합	결함없음
	G2-S1-P2		○	ND	합	결함없음
	G2-S2-P3		○	ND	합	결함없음
	G2-S2-P4		○	ND	합	결함없음
	G2-S3-P5		○	ND	합	결함없음
	G2-S3-P6		○	ND	합	결함없음
	G2-S4-P7		○	ND	합	결함없음
	G2-S4-P8		○	ND	합	결함없음
	G2-S5-P9		○	ND	합	결함없음
	G2-S5-P10		○	ND	합	결함없음
	G2-S6-P11		○	ND	합	결함없음
	G2-S6-P12		○	ND	합	결함없음
	G2-S7-P13		○	ND	합	결함없음
	G2-S8-P14		○	ND	합	결함없음
	G2-S9-P15		○	ND	합	결함없음
	G2-S10-P16		○	ND	합	결함없음
	G2-S11-P17		○	ND	합	결함없음
	G3-S1-P1		○	ND	합	결함없음
	G3-S1-P2		○	ND	합	결함없음
	G3-S2-P3		○	ND	합	결함없음
	G3-S2-P4		○	ND	합	결함없음
	G3-S3-P5		○	ND	합	결함없음
	G3-S3-P6		○	ND	합	결함없음

※ 결함 - LF : Lack of Fusion(용합불량), IP : Incomplete(용입부족), S : Slag(슬래그혼입), Po : Porosity(기공)

<표 3.90> 맞대기 용접부 경간별 결함 내역(UT)(계속)

구분		하부플랜지				
		결함 유	결함 무	결함종류	합 · 부 판정	결함발생 현황
안심방향	G3-S4-P7		○	ND	합	결함없음
	G3-S4-P8		○	ND	합	결함없음
	G3-S5-P9		○	ND	합	결함없음
	G3-S5-P10		○	ND	합	결함없음
	G3-S6-P11		○	ND	합	결함없음
	G3-S6-P12		○	ND	합	결함없음
	G3-S7-P13		○	ND	합	결함없음
	G3-S8-P14		○	ND	합	결함없음
	G3-S9-P15		○	ND	합	결함없음
	G3-S10-P16		○	ND	합	결함없음
	G3-S11-P17		○	ND	합	결함없음
	G4-S1-P1		○	ND	합	결함없음
	G4-S1-P2		○	ND	합	결함없음
	G5-S1-P1		○	ND	합	결함없음
	G5-S1-P2		○	ND	합	결함없음
	G6-S1-P1		○	ND	합	결함없음
	G6-S1-P1		○	ND	합	결함없음

※ 결함 - LF : Lack of Fusion(용합불량), IP : Incomplete(용입부족), S : Slag(슬래그혼입), Po : Porosity(기공)

3.6.2 도막두께 측정

가) 시험 내용 및 평가 기준

1) 개요

강재에 있어서 도장의 상태 및 도막의 두께는 구조물의 내구성능을 판단하는 기준이 된다. 도장막의 부족은 강재의 부식을 촉진시키고 결과적으로 내구성능을 저하시키는 요인으로 작용한다. 본 측정은 강거더의 도막두께를 측정하여 현재의 도장상태를 확인하고 내구성능의 저하여부를 판단하고자 실시하였다.

① 시험장비

ELCOMETER

② 시험방법

도막두께는 도막두께 Gauge 를 사용하여 일정한 Standard 두께를 가진 필름에 교정한 후 강재에 기 도장된 부위의 두께를 측정하는 것이다.

Gauge 를 이용한 측정법은 다음과 같다.

- Wet Thickness Gauges

도료가 굳지 않은 상태에서 도장막 두께를 측정하는 방법으로 비교적 오차가 크고 도료의 종류에 따라 조금씩 방법이 달라지는 단점이 있다.

- Dry Film Thickness Gauges

도장막을 통과시킨 자력 또는 저항값 감소율을 측정하여 도장두께를 산출하는 방법이며, 접촉식으로 Probe를 도장막 표면에 접촉시키면 디지털 혹은 아날로그 방식으로 두께가 표시된다. 현재 가장 많이 사용되는 장비이다.

- Tooke Scratch Gauges

정해진 각도의 칼날로 도장막을 직선으로 긁어 잘려진 면의 단면길이를 휴대용 현미경으로 도장막을 측정하는 방법이다.

③ 측정기준

일반적으로 강교에 사용되는 도장계열은 일반환경과 특수환경에 따라 다르게 시공되며 일반환경용에도 재래식 도장과 중방식 도장으로 구분되고 특수환경용 도장은 우레탄계마감 중방식 도장과 자연건조형 불소수지 마감 중방식 도장 등 다양한 재료를 이용한 도장이 실시되고 있다.

대상 구조물의 주요 구조부재인 거더 외부의 도장은 폴리우레탄계 내후성중방식, 내부는 에폭시계 마감으로 실시되었으며, 그 내용은 다음과 같다.

<표 3.91> 일반환경용 도장(중방식 마감)

구분	도장 계열	고정	도료명칭 또는 방법	도막두께 (μm)	도장횟수	비고
교 량 외 부	GEB	1차 표면처리	SSPC SP10			
		전처리 프리미어	무기질 아연말 샵프라이머	20	1	
		2차 표면처리	SSPC SP10			
		공장 도장	제1중 무기질 아연말도료	75	1	
			제2중 미스트 코트	60	1	
			제3중 염화고무계 도료		1	
		공장도장/ 현장도장	제4중 염화고무계 도료	60	1	
		계		195		
교 량 내 부	GIB	1차 표면처리	SSPC SP10			
		전처리 프리미어	무기질 아연말 샵프라이머	20	1	
		2차 표면처리	SSPC SP10			
		공장 도장	제1중 무기질 아연말도료	75	1	
			제2중 미스트 코트	75	1	
			제3중 역청질계 도료		1	
		계		150		



<그림 3.21> 도막두께 측정

나) 시험결과 분석

도막두께 측정은 범물·안심방향 각각 거더 내부 6개소, 거더 외부 6개소에서 5 Spot씩 각 개소당 5회 반복 측정하였으며, 조사결과는 아래와 같다. 거더 내부의 도막두께는 범물방향 232~244 μm , 안심방향 236~244 μm 로 측정되었으며, 외부는 범물방향 276~291 μm , 안심방향 276~286 μm 로 측정되었다. 거더 내·외부 모두에서 기준 도막두께(내부 150 μm , 외부 195 μm) 이상의 두께를 확보하고 있는 상태이다.

<표 3.92> 도막두께 측정 결과

시험위치				Spot 평균값(μm)					평균 값 (μm)	판정기준 (μm)	평가	비고
				1	2	3	4	5				
범 물 방 향	거터 내부	S1	G1	246	234	245	230	225	236	150	만족	
			G2	236	248	229	239	250	240		만족	
		S3	G1	225	235	220	225	253	232		만족	
			G2	219	236	242	238	231	233		만족	
		S5	G1	235	248	277	228	233	244		만족	
			G2	251	240	253	223	215	236		만족	
	거터 외부	S2	G1	280	290	293	258	258	276	195	만족	
			G2	295	287	286	283	274	285		만족	
		S3	G1	285	288	281	300	275	286		만족	
			G2	288	293	286	285	291	289		만족	
		S5	G1	286	290	295	288	272	286		만족	
			G2	282	290	288	293	300	291		만족	
안 심 방 향	거터 내부	S1	G1	245	235	233	231	236	236	150	만족	
			G2	255	230	236	239	248	242		만족	
		S2	G1	245	232	230	232	249	238		만족	
			G2	212	201	297	254	257	244		만족	
		S4	G1	252	234	231	242	224	237		만족	
			G2	235	233	238	248	230	237		만족	
	거터 외부	S1	G1	256	271	289	294	293	281	195	만족	
			G2	255	283	284	288	293	281		만족	
		S2	G1	253	298	283	287	291	282		만족	
			G2	263	285	297	290	293	286		만족	
		S5	G1	219	291	293	294	281	276		만족	
			G2	258	293	290	292	297	286		만족	

다) 기 진단 결과와의 비교

<표 3.93> 기 진단 도막두께 측정 결과 비교

구분		2017년 진단	금회 진단	비고
범물방향	거터내부	226~335	232~244	
	거터외부	272~347	276~291	
안심방향	거터내부	219~290	236~244	
	거터외부	239~347	276~286	

기 진단결과와 비교한 결과, 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 양호한 상태로 확인되며, 공용기간 증가에 따른 도막두께의 열화는 없는 것으로 판단되며, 거터 내·외부 모두에서 기준 도막두께 이상의 두께를 확보하고 있는 상태이다.

3.7 내구성 조사 결과 요약

3.7.1 금회 진단 내구성 조사 결과 요약

<표 3.94> 금회 진단 내구성 조사 결과 요약(범물방향)

시험명	시험부위		시험 결과			검토 의견
비파괴 강도 (MPa)	보정 코어강도		상부 30.5 하부 21.8~22.5			설계기준 대비 상부구조는 98.9~99.6%, 하부구조는 97.9~107.9%로 코어보정계수에 의해 일부 설계강도보다 하회하나 2%내외의 값으로 콘크리트 강도에는 문제가 없는 것으로 판단됨
	보정계수의 결정		반발경도법(0.895)			
	상부구조 (설계기준 : 27MPa)		26.7~26.9			
	하부구조 (설계기준 : 24MPa)		23.5~25.9			
탄산화 깊이 (mm)	상부구조	진행깊이	8.0~15.0			실측 피복두께 대비 탄산화 잔여 깊이가 10mm 이상으로 측정되어 향후 탄산화에 의한 부식이 발생할 가능성이 있는 'b'등급으로 평가됨
		잔여깊이	21.0~28.0			
	하부구조	진행깊이	7.0~15.0			
		잔여깊이	35.0~43.0			
철근탐사 (배근간격/ 피복두께) (mm)	상부구조	바닥판	주근	190~240	50~67	배근간격은 대체로 설계값과 일치하는 양호한 상태로 측정되었으며, 피복두께는 대체로 설계값을 만족하고 있으나 일부 구간의 경우 실측 피복이 다소 부족한 것으로 조사됨
			배력근	195~250	36~52	
	하부구조	교대	수직철근	247	48	
			수평철근	250	70	
		교각 (기둥)	수직철근	100~110	93~105	
			수평철근	300~300	50~60	
		교각 (코핑)	수직철근	146~300	45~96	
			수평철근	195~250	50~120	
염화물 함유량시험 (kg/m³)	상부구조		0.0453~0.0928			철근위치에서 'a'등급으로 평가되어 염화물에 의한 철근 부식이 발생할 우려가 없는 것으로 판단됨
	하부구조		0.0385~0.0950			
균열깊이 측정	상부구조	Cw=0.2mm	11.0			실측 피복두께 초과하지 않음
	하부구조	Cw=0.2mm	13.8			
초음파 탐상시험	거더 내부		57개소 양호			판정기준에 의거 불합격 결함은 조사되지 않았음
도막두께 측정 (µm)	거더 내부		217~239			전반적으로 기준 이상의 두께를 확보하고 있음
	거더 외부		286~291			

<표 3.95> 금회 진단 내구성 조사 결과요약(안심방향)

시험명	시험부위		시험 결과			검토 의견
비파괴 강도 (MPa)	보정 코어강도(하부)		상부 30.5 하부 21.8~22.5			설계기준 대비 상부구조는 99.3~100.0%, 하부구조는 100.0~104.6%로 코어보정계수에 의해 일부 설계강도보다 하회하나 1%내의 값으로 콘크리트 강도에는 문제가 없는 것으로 판단됨
	보정계수의 결정		반발경도법(0.895)			
	상부구조 (설계기준 : 27MPa)		26.8~27.0			
	하부구조 (설계기준 : 24MPa)		24.0~25.1			
탄산화 깊이 (mm)	상부구조	진행깊이	11.0~15.0			실측 피복두께 대비 탄산화 잔여 깊이가 10mm 이상으로 측정되어 향후 탄산화에 의한 부식이 발생할 가능성이 있는 'b'등급으로 평가됨
		잔여깊이	29.0~55.0			
	하부구조	진행깊이	13.0~19.0			
		잔여깊이	31.0~83.0			
철근탐사 (배근간격/ 피복두께) (mm)	상부 구조	바닥판	주근	115~248	40~90	배근간격은 대체로 설계값과 일치하는 양호한 상태로 측정되었으며, 피복두께는 대체로 설계값을 만족하고 있으나 일부 구간의 경우 실측 피복이 다소 부족한 것으로 조사됨
			배력근	195~250	40~70	
	하부 구조	교대	수직철근	227	44	
			수평철근	237	74	
		교각 (기둥)	수직철근	100~110	88~149	
			수평철근	152~250	80~128	
		교각 (코핑)	수직철근	150~300	60~77	
			수평철근	258~265	84~110	
염화물 함유량시험 (kg/m³)	상부구조		0.0385~0.0815			철근위치에서 'a'등급으로 평가되어 염화물에 의한 철근 부식이 발생할 우려가 없는 것으로 판단됨
	하부구조		0.0475~0.1109			
균열깊이 측정	상부구조	Cw=0.2mm	10.9			실측 피복두께 초과하지 않음
	하부구조	Cw=0.2mm	12.5			
초음파 탐상시험	거더 내부		57개소 양호			판정기준에 의거 불합격 결함은 조사되지 않았음
도막두께 측정 (μm)	거더 내부		214~238			전반적으로 기준 이상의 두께를 확보하고 있음
	거더 외부		287~292			

3.7.2 기 진단 및 정밀안전점검 내구성 조사 결과와의 비교

<표 3.96> 기 진단 및 정밀안전점검 내구성 조사 결과 비교(범물방향)

시험명	시험부위			2017년 진단			2021년 정밀		금회 진단		비고
비파괴 강도 (MPa)	보정 코어강도			상부 24.4 하부 21.7~23.1			-		-		추정식, 측정 위치에 따른 편차로 인해 정밀한 비교가 어려우나 전반적으로 강도상에는 문제가 없는 상태로 판단됨
	보정계수의 결정			-			-		초음파속도법 (0.893)		
	상부구조 (설계기준: 27MPa)			27.2~30.2			27.1~31.4		27.3~29.7		
	하부구조 (설계기준: 24MPa)			24.4~25.7			24.4~26.3		25.0~29.1		
탄산화 깊이 (mm)	상부구조	진행깊이		6.5~13.7		7.0		8.0~15.0		측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 급격한 진전은 없는 상태로 확인되며, 탄산화 진행으로 인한 철근부식의 영향은 없는 것으로 판단됨.	
		잔여깊이		51.2~83.3		45.0		21.0~28.0			
	하부구조	진행깊이		5.5~12.5		3.0		7.0~15.0			
		잔여깊이		54.2~79.8		56.0		35.0~43.0			
철근탐사 (배근간격/ 피복두께) (mm)	상부구조	바닥판	주근	105~263	54.0~76.0	-	-	190~240	50~67	배근간격은 측정위치에 따른 편차가 있으나 설계 도면과 유사하게 측정되어 철근배근 상의 문제는 없는 것으로 판단되며 피복두께는 기 진단 결과와 마찬가지로 일부구간에서 작거나 크게 시공된 것으로 확인됨	
			배력근	-	-	-	-	195~250	36~52		
	하부구조	교대	수직철근	153~295	85.6~109.8	-	-	247	48		
			수평철근	-	-	-	-	250	70		
		교각 (기둥)	수직철근	136~310	57.3~102.7	-	-	100~110	93~105		
			수평철근	-	-	-	-	300~300	50~60		
		교각 (코핑)	수직철근	-	-	-	-	146~300	45~96		
			수평철근	-	-	-	-	195~250	50~120		
염화물 함유량시험 (kg/m³)	상부구조			0.2308			-		0.0294~0.1041		측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 급격한 진전은 없으며, 염화물에 의한 철근부식의 영향은 없는 것으로 판단됨
	하부구조			0.0747			-		0.0362~0.1064		
균열깊이 (균열깊이/ 피복두께) (mm)	상부구조			-			-		11.0 / 40.0 (바닥판 폭 0.2mm)		측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 균열에 의한 철근부식의 영향은 없는 것으로 판단된다.
	하부구조			-			-		13.8 / 55.0 (교각 폭 0.2mm)		
초음파 탐상시험	거더 내부			72개소 양호			-		57개소 양호		전반적으로 양호함
도막두께 측정 (μm)	거더 내부			226~335			-		232~244		측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나, 도막두께의 열화는 없는 것으로 판단됨
	거더 외부			272~347			-		276~291		

<표 3.97> 기 진단 및 정밀안전점검 내구성 조사 결과 비교(안심방향)

시험명	시험부위			2017년 진단			2021년 정밀			금회 진단		비고
비파괴 강도 (MPa)	보정 코어강도			상부 30.5 하부 21.8~22.5			-			-		추정식, 측정 위치에 따른 편차로 인해 정밀한 비교가 어려우나 전반적으로 강도상에는 문제가 없는 상태로 판단됨
	보정계수의 결정			-			-			반발경도법 (0.895)		
	상부구조 (설계기준: 27MPa)			27.2~30.0			28.9~30.5			26.8~27.0		
	하부구조 (설계기준: 24MPa)			24.2~26.0			24.6~27.1			24.0~25.1		
탄산화 깊이 (mm)	상부구조		진행깊이	10.5~12.8			6.0~8.0			11.0~15.0		측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 급격한 진전은 없는 상태로 확인되며, 탄산화 진행으로 인한 철근부식의 영향은 없는 것으로 판단됨.
			잔여깊이	38.5~54.7			35.0~36.0			29.0~55.0		
	하부구조		진행깊이	10.5~17.5			7.0~9.0			13.0~19.0		
			잔여깊이	48.5~76.0			62.0~97.0			31.0~83.0		
철근탐사 (배근간격/ 피복두께) (mm)	상부 구조	바닥판	주근	115~253	50.6~56.4	-	-	195~250	40~70	배근간격은 측정위치에 따른 편차가 있으나 설계 도면과 유사하게 측정되어 철근배근 상의 문제는 없는 것으로 판단되며 피복두께는 기 진단 결과와 마찬가지로 일부구간에서 작거나 크게 시공된 것으로 확인됨		
			배력근	-	-	-	-	227	44			
	하부 구조	교대	수직철근	154~295	89.0~112.4	-	-	237	74			
			수평철근	-	-	-	-	100~110	88~149			
		교각 (기둥)	수직철근	137~312	64.2~103.4	-	-	152~250	80~128			
			수평철근	-	-	-	-	150~300	60~77			
		교각 (코핑)	수직철근	-	-	-	-	150~300	60~77			
			수평철근	-	-	-	-	258~265	84~110			
염화물 함유량시험 (kg/m³)	상부구조			0.2308			-			0.0181~0.0634		측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 급격한 진전은 없으며, 염화물에 의한 철근부식의 영향은 없는 것으로 판단됨
	하부구조			0.0747			-			0.0362~0.0520		
균열깊이 (균열깊이/ 피복두께) (mm)	상부구조			56.2 / 57.1 (바닥판 폭 0.2mm)			-			10.9 / 70.0 (바닥판 폭 0.2mm)		측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 균열에 의한 철근부식의 영향은 없는 것으로 판단된다.
	하부구조			50.5 / 82.3 (교각 폭 0.2mm)			-			12.5 / 60.0 (교각 폭 0.2mm)		
초음파 탐상시험	거더 내부			80개소 양호			-			57개소 양호		전반적으로 양호함
도막두께 측정 (µm)	거더 내부			219~290			-			236~244		측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나, 도막두께의 열화는 없는 것으로 판단됨
	거더 외부			239~347			-			276~286		

제4장 시설물의 상태평가

4.1 개요

4.2 상태평가 결과

4.3 상태평가 결과요약

제4장 시설물의 상태평가

4.1 개요

4.1.1 상태평가 항목 및 기준

시설물의 상태평가는 재료시험 및 외관조사에 의해 시설물의 각 부재로부터 발견된 상태변화(결함, 손상, 열화)를 근거로 하여 ‘시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(2021. 12.)’의 상태평가 기준에 따라 실시한다.

가) 부재별 상태평가 적용범위

○ 부재별 상태평가 기준은 교량의 거더와 가로보를 분리하고, 콘크리트의 탄산화와 염화물에 대한 평가항목을 포함하여 세분화하였으며, 아래의 표와 같이 부재별 상태평가 기준을 부재의 중요도를 감안하여 차등화 함으로써 가능한 한 전체 상태평가 기준과 부합하도록 조정하였다. 교량의 안전에 직접적인 영향을 미치는 바닥판, 거더, 하부구조 및 받침은 평가기준을 a~e로 범위를 적용하고, 사용성 및 내구성에 영향을 미치는 신축이음, 배수시설, 교면포장과 2차부재인 가로보는 a~d로 범위를 조정하였다.

<표 4.1> 부재별 상태평가 적용 범위

부재의 분류		차등 적용범위
상부구조	바닥판, 거더, 케이블	a, b, c, d, e
	2차부재(가로보)	a, b, c, d
하부구조	교대 및 교각, 기초, 주탑	a, b, c, d, e
받침	교량받침	a, b, c, d, e
기타부재	신축이음, 난간 및 연석, 배수시설, 교면포장	a, b, c, d
콘크리트 재료	탄산화, 염화물	a, b, c, d

나) 구조형식에 따른 부재별 가중치

<표 4.2> 구조형식에 따른 일반교량의 부재별 가중치

구분	결합도 평가항목	슬래브 교량	거더교량							라멘교	
			일반 거더교			바닥판·거더 일체형		아치,트러스		거더 없음	거더있음 (복개구조물)
			일 반	2차부재 없음	바닥판 없음	강 바닥판	PSC 박스	콘크리트 바닥판	강 바닥판		
상부	바닥판	34	18	18	-	20	20	15		34	20 21
	주형	-	20	25	37	18	20	23		-	21 23
	2차부재	-	5	-	11	5	3	5		-	5 -
하부	교대/교각	20	13	13	18	13		13		34	22 24
	기초	7	7	7	7	7		7		7	7 7
받침	교량받침	10	9	9	14	9		9		3	3 3
기타	신축이음	10	9	9	-	9		9		3	3 3
	교면포장	7	7	7	-	7		7		7	7 7
	배수시설	3	3	3	-	3		3		3	3 3
	난간/연석	2	2	2	6	2		2		2	2 2
콘크리트	탄산화	상부	2	2	-	-	2	2	-	4	
		하부	2	2	4	4	2	2	4		
	염화물	상부	2	2	-	-	2	2	-	3	
		하부	1	1	3	3	1	1	3		

<해설>

- 하부구조물이 무근콘크리트로 시공된 경우, 하부구조물의 탄산화 및 염화물 항목에 할당된 가중치를 상부구조물의 탄산화 및 염화물 항목의 가중치에 포함시킨다.
- 하부구조물은 무근콘크리트, 상부구조물은 강재로 시공된 경우, 상부구조물의 탄산화 및 염화물 항목에 할당된 가중치는 상부구조물의 상태평가항목(바닥판, 거더)의 가중치에 균등배분하고 하부구조물의 탄산화 및 염화물 항목에 할당된 가중치는 하부구조물(교대/교각)의 가중치에 포함시킨다.
- 기타시설물(신축이음, 교면포장, 배수시설, 난간/연석)이 없는 경우, 기타시설물에 할당된 가중치는 바닥판의 가중치에 포함시킨다.
- 기초에 대한평가가 수행되지 않았을 경우, 기초에 할당된 가중치는 교대/교각의 가중치에 포함시킨다.

4.1.2 상태평가등급 산정 절차

가) 경간(지점)별 부재 상태평가 산정

- 개별부재에서 발견된 결함 및 손상에 대하여 평가한 후 각 상태평가 결과 중 최저값을 개별부재 상태평가 결과로 산정한다.
- 한 경간 내에서 여러 부재가 있을 경우는 각 부재의 상태평가 기준 중 최저값을 경간(지점) 상태평가 결과로 산정한다.

나) 전체 시설물의 상태평가 결과 결정

구조형식이 같은 부재에 대해 부재별로 평균하여 부재 상태평가를 결정한 후 구조형식에 따른 부재별 가중치를 적용하여 환산 결함도 점수를 구한다. 환산 결함도 점수는 시설물 전체의 상태평가 결과를 산정하기 위한 기준값이며, <표 4.3>의 결함도 점수 범위에 따른 기준을 적용하여 시설물 전체에 대한 상태평가 결과를 구한다.

<표 4.3> 결함도 점수 범위에 따른 기준

기준	A	B	C	D	E
결함도 범위	$0 \leq x < 0.13$	$0.13 \leq x < 0.26$	$0.26 \leq x < 0.49$	$0.49 \leq x < 0.79$	$0.79 \leq x$

4.2 상태평가 결과

4.2.1 범물방향 상태평가

가) 각 부재별 상태평가 결과

1) 콘크리트 바닥판

<표 4.4> 콘크리트 바닥판 상태평가 결과(범물방향)

구분	1방향 균열				2방향 균열		열화 및 손상						평가 결과
	균열폭 (mm)		균열율 (%)		균열폭 (mm)		누수 및 백태(%)		표면손상 면적(%)		철근부식 손상면적(%)		
S1	-	a	-	a	-	a	-	a	없음	a	없음	a	a
S2	0.1	b	2% 미만	b	-	a	-	a	없음	a	없음	a	b
S3	0.2	b	2% 미만	b	-	a	-	a	없음	a	없음	a	b
S4	0.2	b	2% 미만	b	-	a	-	b	없음	a	없음	a	b
S5	-	a	-	a	-	a	-	a	없음	a	없음	a	a
S6	0.2	b	2% 미만	b	-	a	-	a	없음	a	없음	a	b
S7	-	a	-	a	-	a	-	a	없음	a	없음	a	a
S8	-	a	-	a	-	a	-	a	없음	a	없음	a	a
S9	-	a	-	a	-	a	-	a	없음	a	없음	a	a
S10	-	a	-	a	-	a	-	a	없음	a	없음	a	a
S11	-	a	-	a	-	a	-	b	없음	a	없음	a	b

2) 거더(강박스거더)

<표 4.5> 거더 상태평가 결과(범물방향)

구분	모재 및 연결부 손상								열화 및 손상				평가 결과
	부재 균열		변형, 파단		연결 볼트 이완, 탈락		용접연결부 결합		도장손상 면적(%)		부식발생 면적(%)		
S1	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	10% 미만	b	없음	a	b
S2	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	a
S3	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	a
S4	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	10% 미만	b	2% 미만	b	b
S5	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	a
S6	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	a
S7	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	a
S8	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	a
S9	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	a
S10	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	a
S11	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	a

3) 가로보

<표 4.6> 가로보 상태평가 결과(범물방향)

구분	모재 및 연결부 손상								열화 및 손상				평가 결과
	부재 균열		변형, 파단		연결 볼트 이완, 탈락		용접연결부 결합		도장탈락 면적(%)		부식발생 면적(%)		
S1	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	a
S2	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	a
S3	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	a
S4	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	a
S5	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	a
S6	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	a
S7	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	a
S8	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	a
S9	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	a
S10	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	a
S11	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	a

4) 교대 및 교각

<표 4.7> 콘크리트 교대 및 교각 상태평가 결과(범물방향)

구분	균열, 변위				열화 및 손상				평가 결과
	균열폭(mm)		변위		표면 손상면적(%)		철근부식 손상면적(%)		
A1	-	a	없음	a	없음	a	없음	a	a
P1	0.2	b	없음	a	없음	a	없음	a	b
P2	0.2	b	없음	a	없음	a	없음	a	b
P3	0.2	b	없음	a	없음	a	없음	a	b
P4	0.2	b	없음	a	없음	a	없음	a	b
P5	-	a	없음	a	없음	a	없음	a	a
P6	0.2	b	없음	a	없음	a	없음	a	b
P7	0.2	b	없음	a	10% 미만	c	없음	a	c
P8	0.2	b	없음	a	10% 미만	c	없음	a	c
P9	0.2	b	없음	a	없음	a	없음	a	b
P10	-	a	없음	a	없음	a	없음	a	a
A2	0.2	b	없음	a	없음	a	없음	a	b

5) 기초

기초에 대한 상태평가 결과, 기초가 노출되어 있지 않은 상태로 점검불가인 ‘q’로 평가되었다.

<표 4.8> 기초 상태평가 결과(범물방향)

구분	기초(직접, 말뚝, 케이슨) 손상				지반의 안정성				평가 결과
	균열폭 (㎜)		단면손상 (파손, 철근노출 등)		세굴 여부		침하 (㎜)		
A1	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P1	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P2	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P3	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P4	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P5	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P6	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P7	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P8	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P9	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P10	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
A2	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q

6) 교량받침

<표 4.9> 교량받침 상태평가 결과(범물방향)

구분	받침 본체		받침 콘크리트				평가 결과
	강재받침(부식, 파손 등)		균열폭(㎜)		박리, 탈락, 파손 등		
A1	손상없음	a	없음	a	없음	a	a
P1	손상없음	a	없음	a	없음	a	a
P2	손상없음	a	없음	a	없음	a	a
P3	손상없음	a	없음	a	없음	a	a
P4	손상없음	a	없음	a	없음	a	a
P5	손상없음	a	없음	a	없음	a	a
P6	손상없음	a	없음	a	없음	a	a
P7	손상없음	a	없음	a	없음	a	a
P8	손상없음	a	없음	a	없음	a	a
P9	손상없음	a	0.3 미만	b	없음	a	b
P10	손상없음	a	없음	a	없음	a	a
A2	손상없음	a	없음	a	없음	a	a

7) 신축이음

<표 4.10> 신축이음 상태평가 결과(범물방향)

구분	본 체 (이물질, 파손, 누수 등)		후타재				평가 결과
			균열		박리, 박락, 파손 등		
A1	없음	a	미세균열	b	없음	a	b
P1	없음	a	미세균열	b	없음	a	b
P4	없음	a	미세균열	b	없음	a	b
P8	이물질퇴적	b	미세균열	b	없음	a	b
A2	없음	a	미세균열	b	없음	a	b

8) 교면포장

<표 4.11> 교면포장 상태평가 결과(범물방향)

구분	포장불량				배 수 (물고임 등)		평가 결과
	포장불량을 (%)		포장손상에 따른 주행 및 통행 영향				
S1	없음	a	없음	a	없음	a	a
S2	2% 미만	b	없음	a	없음	a	b
S3	없음	a	없음	a	없음	a	a
S4	없음	a	없음	a	없음	a	a
S5	2% 미만	b	없음	a	없음	a	b
S6	없음	a	없음	a	없음	a	a
S7	2% 미만	b	없음	a	없음	a	b
S8	2% 미만	b	없음	a	없음	a	b
S9	없음	a	없음	a	없음	a	a
S10	없음	a	없음	a	없음	a	a
S11	없음	a	없음	a	없음	a	a

9) 배수시설

<표 4.12> 배수시설 상태평가 결과(범물방향)

구 분	평가내용	평가결과
S1	양호	a
S2	양호	a
S3	양호	a
S4	배수관 연결핀 탈락	c
S5	배수관 위치불량	c
S6	배수관 위치불량	c
S7	배수관 위치불량	c
S8	양호	a
S9	양호	a
S10	양호	a
S11	양호	a

10) 난간 및 연석

<표 4.13> 난간 및 연석 상태평가 결과(범물방향)

구분	콘크리트						평가 결과
	균열폭(mm)		박리, 파손, 철근노출(%)		철근부식 손상길이(%)		
S1	0.3 미만	b	양호	a	양호	a	b
S2	0.3 미만	b	양호	a	양호	a	b
S3	0.3미만	b	양호	a	양호	a	b
S4	0.3미만	b	양호	a	양호	a	b
S5	0.3미만	b	양호	a	양호	a	b
S6	0.3미만	b	양호	a	양호	a	b
S7	0.3미만	b	양호	a	양호	a	b
S8	0.3미만	b	양호	a	양호	a	b
S9	0.3미만	b	양호	a	양호	a	b
S10	0.3미만	b	경미한 손상	b	양호	a	b
S11	0.3 미만	b	양호	a	양호	a	b

11) 탄산화

<표 4.14> 탄산화 상태평가 결과(범물방향)

구분		탄산화 잔여 깊이(mm)	평가기준	평가결과
상부 구조	S1	28.0	< 탄산화 잔여 깊이 > · a : 30mm이상 · b : 10mm이상~30mm미만 · c : 0mm이상~10mm미만 · d : 0mm미만	b
	S3	28.0		b
	S4	25.0		b
	S6	27.0		b
	S11	21.0		b
하부 구조	A1	41.0		a
	P3	42.0		a
	P4	35.0		a
	P5	43.0		a

12) 염화물

<표 4.15> 염화물 상태평가 결과(범물방향)

구분			전염화물 이온량(kg/m³)	평가기준	평가결과
상부 구조	S6	철근깊이 0~10mm	0.1041	< 전염화물 이온량 > · a : 염화물 ≤ 0.3kg/m³ · b : 0.3kg/m³ < 염화물 < 1.2kg/m³ · c : 1.2kg/m³ ≤ 염화물 < 2.5kg/m³ · d : 염화물 ≥ 2.5kg/m³	a
		철근깊이 10~20mm	0.0950		a
		철근깊이 20~30mm	0.0385		a
	S11	철근깊이 0~10mm	0.0883		a
		철근깊이 10~20mm	0.0611		a
		철근깊이 20~30mm	0.0294		a
하부 구조	P3	철근깊이 0~20mm	0.1064		a
		철근깊이 20~40mm	0.0815		a
		철근깊이 40~60mm	0.0362		a

13) 공중이 이용하는 부위(추락방지시설, 도로포장, 도로부 신축이음부, 환기구 등의 덮개)

공중이 이용하는 부위 중 추락방지시설의 경우 교량점검시설, 도로포장의 경우 교면 포장, 도로부 신축이음부의 경우 교량 신축이음의 외관조사 자료를 참고하여 작성하였으며, 환기구 등의 덮개는 미설치된 것으로 확인되었다.

<표 4.16> 공중이 이용하는 부위 상태평가 결과(범물방향)

구분	공중이 이용하는 부위							
	추락방지시설		도로포장		도로부 신축이음부		환기구 등의 덮개	
S1 (A1)	최상의 상태	a	문제가 없는 상태	a	미세균열	b	-	-
S2 (P1)	최상의 상태	a	문제가 없는 상태	a	미세균열	b	-	-
S3 (P2)	최상의 상태	a	문제가 없는 상태	a	-	-	-	-
S4 (P3)	최상의 상태	a	문제가 없는 상태	a	-	-	-	-
S5 (P4)	최상의 상태	a	문제가 없는 상태	a	미세균열	b	-	-
S6 (P5)	최상의 상태	a	문제가 없는 상태	a	-	-	-	-
S7 (P6)	최상의 상태	a	문제가 없는 상태	a	-	-	-	-
S8 (P7)	최상의 상태	a	문제가 없는 상태	a	-	-	-	-
S9 (P8)	최상의 상태	a	문제가 없는 상태	a	미세균열	b	-	-
S10 (P9)	최상의 상태	a	문제가 없는 상태	a	-	-	-	-
S11 (P10)	최상의 상태	a	문제가 없는 상태	a	-	-	-	-
(A2)	최상의 상태	a	문제가 없는 상태	a	미세균열	b	-	-

나) 시설물 전체 상태평가 결과

범안대교(범물방향)의 외관조사 및 내구성 시험에 의한 상태평가결과, 구조물의 안전성에 영향을 미칠만한 손상이 조사되지 않았으나, 내구성 차원의 손상에 따라 “B”로 평가되었다.

<표 4.17> 범물방향 상태평가 결과(범물방향)

교량명 : 범안대교(범물방향) - S1(SPG)																
부재의 분류			상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조 형식		바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화 (상)	탄산화 (하)	염화물 (상)	염화물 (하)
S1	A1	SPG	a	b	a	a	a	b	b	a	a	Q	a	a	x	x
평균			0.100	0.200	0.100	0.100	0.100	0.200	0.200	0.100	0.100	N/A	0.100	0.100	x	x
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	4	3	x	x
(평균x가중치) /가중치합			0.018	0.040	0.005	0.007	0.003	0.004	0.018	0.009	0.020	N/A	0.004	0.003	x	x
1. 환산결함도 점수 =													0.131			
2. 상태평가 결과 =													B			

교량명 : 범안대교(범물방향) - S2~S11(STB)																
부재의 분류			상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조 형식		바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화 (상)	탄산화 (하)	염화물 (상)	염화물 (하)
S2	P1	STB	b	a	a	b	a	b	b	a	b	Q	x	x	x	x
S3	P2	STB	b	a	a	a	a	b	x	a	b	Q	a	a	x	x
S4	P3	STB	b	b	a	a	c	b	x	a	b	Q	a	a	x	a
S5	P4	STB	a	a	a	b	c	b	b	a	b	Q	x	a	x	x
S6	P5	STB	b	a	a	a	c	b	x	a	a	Q	a	x	a	x
S7	P6	STB	a	a	a	b	c	b	x	a	b	Q	x	x	x	x
S8	P7	STB	a	a	a	b	a	b	x	a	c	Q	x	x	x	x
S9	P8	STB	a	a	a	a	a	b	b	a	c	Q	x	x	x	x
S10	P9	STB	a	a	a	a	a	b	x	b	b	Q	x	x	x	x
S11	P10	STB	b	a	a	a	a	b	x	a	a	Q	a	x	a	x
/	A2	STB	x	x	x	x	x	x	b	a	b	Q	x	x	x	x
평균			0.150	0.110	0.100	0.140	0.220	0.200	0.200	0.109	0.218	N/A	0.100	0.100	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	2	2	2	1
(평균x가중치) /가중치합			0.027	0.022	0.005	0.010	0.007	0.004	0.018	0.010	0.044	N/A	0.002	0.002	0.002	0.001
1. 환산결함도 점수 =													0.153			
2. 상태평가 결과 =													B			


4.2.2 기 진단 및 정밀안전점검 결과와의 비교

상태평가 결과, 기준 “B”로 평가되었으며 2017년 정밀안전진단 이후 일부 부재에 대해 보수 후 21년 정밀안전점검 이후 일부 부재에 대한 신규 손상이 조사되었다. 손상 중 중대한 결함에 해당되는 손상은 없는 것으로 평가되었다.

기 정밀안전점검 이후 바닥판하면 균열, 거더 부식, 교면포장 아스콘 균열, 하부구조 균열, 단면손상 증가, 배수관 손상 등에 의해서 환산결함도 점수가(0.138 ⇨ 0.152) 소폭 증가된 것으로 검토되었다.

<표 4.18> 기 진단 및 정밀안전점검 상태평가 결함도 점수 비교(범물방향)

구 분		2017년 진단		2021년 정밀		금회 진단		결함도 점수 변화요인
		등급	평균	등급	평균	등급	평균	
상부구조	바닥판	a~b	0.023	a~b	0.025	a~b	0.027	· 신규 균열 → 결함도 점수 증가
	거더	a~b	0.040	a	0.020	a~b	0.022	· 신규 부식, 도장손상 → 결함도 점수 증가
2차부재	가로보	a~b	0.009	a	0.005	a	0.005	· 변동없음
기타부재	포장	a~b	0.013	a	0.008	a~b	0.010	· 신규 균열 → 결함도 점수 증가
	배수	a~b	0.006	a	0.005	a~c	0.007	· 신규 배수관 손상 → 결함도 점수 증가
	난간, 연석	b	0.004	b	0.004	b	0.004	· 변동없음
	신축이음	b~c	0.036	b	0.018	b	0.018	· 변동없음
받침	교량받침	a~b	0.014	a~b	0.010	a~b	0.010	· 변동없음
하부구조	하부	b	0.040	a~b	0.035	a~c	0.044	· 균열, 단면손상 증가 → 결함도 점수 증가
	기초	q	N/A	q	N/A	q	N/A	· 변동없음
내구성 요소	탄산화(상부)	a	0.004	a	0.004	a	0.002	· 변동없음
	탄산화(하부)	a	0.003	a	0.003	a	0.002	· 변동없음
	염화물(상부)	X	N/A	X	N/A	a	0.002	· 변동없음
	염화물(하부)	X	N/A	X	N/A	a	0.001	· 변동없음
합 계		B	0.189	B	0.138	B	0.152	· (결함도 점수 평균 × 가중치) / 가중치합

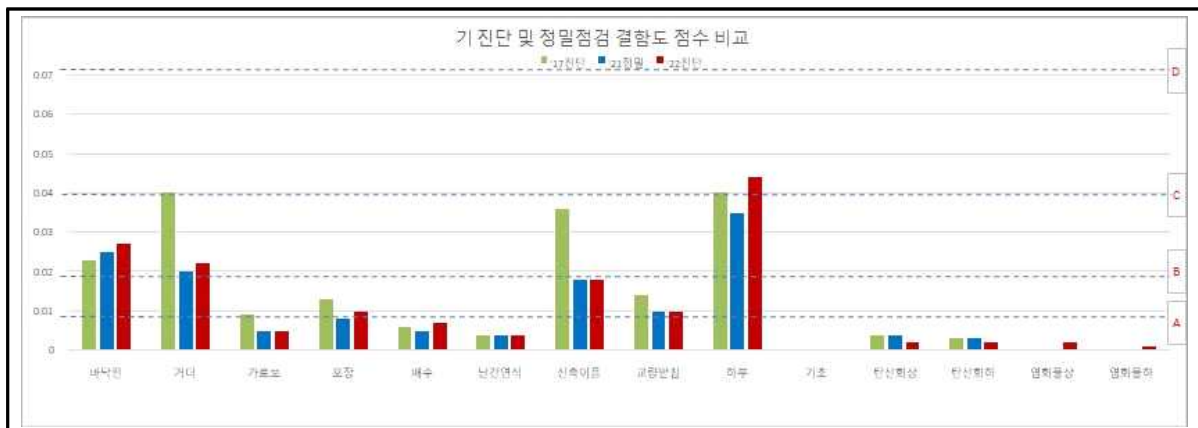

<그림 4.1> 기 진단 및 정밀안전점검 결과와의 부재별 상태평가 결과 비교(범물방향)

4.2.3 안심방향 상태평가

가) 각 부재별 상태평가 결과

1) 콘크리트 바닥판

<표 4.19> 콘크리트 바닥판 상태평가 결과(안심방향)

구분	1방향 균열				2방향 균열		열화 및 손상						평가 결과
	균열폭 (mm)		균열율 (%)		균열폭 (mm)		누수 및 백태(%)		표면손상 면적(%)		철근부식 손상면적(%)		
S1	-	a	-	a	-	a	-	a	없음	a	없음	a	a
S2	-	a	-	a	-	a	-	b	없음	a	없음	a	a
S3	0.2	b	2% 미만	b	-	a	-	a	없음	a	없음	a	b
S4	-	a	-	a	-	a	-	a	없음	a	없음	a	a
S5	-	a	-	a	-	a	-	b	없음	a	없음	a	b
S6	-	a	-	a	-	a	-	a	없음	a	없음	a	a
S7	0.2	b	2% 미만	b	-	a	-	a	없음	a	없음	a	b
S8	-	a	-	a	-	a	-	a	없음	a	없음	a	a
S9	-	a	-	a	-	a	-	a	없음	a	없음	a	a
S10	-	a	-	a	-	a	-	a	없음	a	없음	a	a
S11	0.2	b	2% 미만	b	-	a	-	a	없음	a	없음	a	b

2) 거더(강박스거더)

<표 4.20> 거더 상태평가 결과(안심방향)

구분	모재 및 연결부 손상								열화 및 손상				평가 결과
	부재 균열		변형, 파단		연결 볼트 이완, 탈락		용접연결부 결합		도장손상 면적(%)		부식발생 면적(%)		
S1	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	a
S2	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	10% 미만	b	없음	a	b
S3	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	10% 미만	b	없음	a	b
S4	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	a
S5	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	10% 미만	b	없음	a	b
S6	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	a
S7	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	10% 미만	b	없음	a	b
S8	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	a
S9	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	a
S10	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	a
S11	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	a

3) 가로보

<표 4.21> 가로보 상태평가 결과(안심방향)

구분	모재 및 연결부 손상								열화 및 손상				평가 결과
	부재 균열		변형, 파단		연결 볼트 이완, 탈락		용접연결부 결함		도장탈락 면적(%)		부식발생 면적(%)		
S1	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	a
S2	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	a
S3	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	a
S4	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	a
S5	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	a
S6	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	a
S7	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	a
S8	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	a
S9	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	a
S10	없음	a	-	b	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	b
S11	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	없음	a	a

4) 교대 및 교각

<표 4.22> 콘크리트 교대 및 교각 상태평가 결과(안심방향)

구분	균열, 변위				열화 및 손상				평가 결과
	균열폭(mm)		변위		표면 손상면적(%)		철근부식 손상면적(%)		
A1	0.2	b	없음	a	없음	a	없음	a	b
P1	0.2	b	없음	a	없음	a	없음	a	b
P2	0.2	b	없음	a	없음	a	없음	a	b
P3	0.2	b	없음	a	없음	a	없음	a	b
P4	0.2	b	없음	a	없음	a	없음	a	b
P5	-	a	없음	a	없음	a	없음	a	a
P6	0.2	b	없음	a	없음	a	없음	a	b
P7	0.2	b	없음	a	10% 미만	c	없음	a	c
P8	0.2	b	없음	a	없음	a	없음	a	b
P9	-	a	없음	a	없음	a	없음	a	a
P10	0.2	b	없음	a	없음	a	없음	a	b
A2	-	a	없음	a	없음	a	없음	a	a

5) 기초

기초에 대한 상태평가 결과, 기초가 노출되어 있지 않은 상태로 점검불가인 ‘q’로 평가되었다.

<표 4.23> 기초 상태평가 결과(안심방향)

구분	기초(직접, 말뚝, 케이슨) 손상				지반의 안정성				평가 결과
	균열폭 (㎜)		단면손상 (파손, 철근노출 등)		세굴 여부		침하 (㎜)		
A1	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P1	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P2	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P3	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P4	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P5	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P6	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P7	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P8	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P9	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P10	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
A2	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q

6) 교량받침

<표 4.24> 교량받침 상태평가 결과(안심방향)

구분	받침 본체		받침 콘크리트				평가 결과
	강재받침(부식, 파손 등)		균열폭(mm)		박리, 탈락, 파손 등		
A1	손상없음	a	없음	a	없음	a	a
P1	손상없음	a	0.3 미만	b	없음	a	b
P2	손상없음	a	없음	a	없음	a	a
P3	손상없음	a	없음	a	없음	a	a
P4	손상없음	a	없음	a	없음	a	a
P5	손상없음	a	없음	a	없음	a	a
P6	손상없음	a	없음	a	없음	a	a
P7	손상없음	a	없음	a	없음	a	a
P8	손상없음	a	없음	a	없음	a	a
P9	손상없음	a	0.3 미만	b	없음	a	b
P10	손상없음	a	없음	a	없음	a	a
A2	손상없음	a	없음	a	없음	a	a

7) 신축이음

<표 4.25> 신축이음 상태평가 결과(안심방향)

구분	본 체 (이물질, 파손, 누수 등)		후타재				평가 결과
			균열		박리, 박락, 파손 등		
A1	없음	a	미세균열	b	없음	a	b
P1	없음	a	미세균열	b	없음	a	b
P4	없음	a	미세균열	b	없음	a	b
P8	없음	a	미세균열	b	없음	a	b
A2	없음	a	미세균열	b	국부 파손	c	c

8) 교면포장

<표 4.26> 교면포장 상태평가 결과(안심방향)

구분	포장불량				배 수 (물고임 등)		평가 결과
	포장불량을 (%)		포장손상에 따른 주행 및 통행 영향				
S1	2% 미만	b	없음	a	없음	a	b
S2	2% 미만	b	없음	a	없음	a	b
S3	2% 미만	b	없음	a	없음	a	b
S4	2% 미만	b	없음	a	없음	a	b
S5	2% 미만	b	없음	a	없음	a	b
S6	2% 미만	b	없음	a	없음	a	b
S7	2% 미만	b	없음	a	없음	a	b
S8	2% 미만	b	없음	a	없음	a	b
S9	2% 미만	b	없음	a	없음	a	b
S10	2% 미만	b	없음	a	없음	a	b
S11	2% 미만	b	없음	a	없음	a	b

9) 배수시설

<표 4.27> 배수시설 상태평가 결과(안심방향)

구 분	평가내용	평가결과
S1	양호	a
S2	양호	a
S3	양호	a
S4	양호	a
S5	양호	a
S6	양호	a
S7	양호	a
S8	양호	a
S9	양호	a
S10	양호	a
S11	양호	a

10) 난간 및 연석

<표 4.28> 난간 및 연석 상태평가 결과(안심방향)

구분	콘크리트						평가 결과
	균열폭(㎜)		박리, 파손, 철근노출(%)		철근부식 손상길이(%)		
S1	0.3 미만	b	양호	a	양호	a	b
S2	0.3 미만	b	양호	a	양호	a	b
S3	0.3미만	b	양호	a	양호	a	b
S4	0.3미만	b	양호	a	양호	a	b
S5	0.3미만	b	양호	a	양호	a	b
S6	0.3미만	b	양호	a	양호	a	b
S7	0.3미만	b	양호	a	양호	a	b
S8	0.3미만	b	양호	a	양호	a	b
S9	0.3미만	b	양호	a	양호	a	b
S10	0.3미만	b	양호	a	양호	a	b
S11	0.3 미만	b	양호	a	양호	a	b

11) 탄산화

<표 4.29> 탄산화 상태평가 결과(안심방향)

구분		탄산화 잔여 깊이(mm)	평가기준	평가결과
상부 구조	S1	54.0	< 탄산화 잔여 깊이 > · a : 30mm이상 · b : 10mm이상~30mm미만 · c : 0mm이상~10mm미만 · d : 0mm미만	a
	S4	36.0		a
	S7	55.0		a
	S11	29.0		b
하부 구조	A1	31.0		a
	P2	73.0		a
	P3	62.0		a
	P4	44.0		a
	P5	83.0		a
	P10	58.0		a

12) 염화물

<표 4.30> 염화물 상태평가 결과(안심방향)

구분			전염화물 이온량(kg/m³)	평가기준	평가결과
상부 구조	S7	철근깊이 0~10mm	0.0634	< 전염화물 이온량 > · a : 염화물 ≤ 0.3kg/m³ · b : 0.3kg/m³ < 염화물 < 1.2kg/m³ · c : 1.2kg/m³ ≤ 염화물 < 2.5kg/m³ · d : 염화물 ≥ 2.5kg/m³	a
		철근깊이 10~20mm	0.0204		a
		철근깊이 20~30mm	0.0181		a
하부 구조	P2	철근깊이 0~15mm	0.0475		a
		철근깊이 15~30mm	0.0475		a
		철근깊이 30~45mm	0.0362		a
	P10	철근깊이 0~10mm	0.0520		a
		철근깊이 10~20mm	0.0475		a
		철근깊이 20~30mm	0.0407		a

13) 공중이 이용하는 부위(추락방지시설, 도로포장, 도로부 신축이음부, 환기구 등의 덮개)

공중이 이용하는 부위 중 추락방지시설의 경우 교량점검시설, 도로포장의 경우 교면 포장, 도로부 신축이음부의 경우 교량 신축이음의 외관조사 자료를 참고하여 작성하였으며, 환기구 등의 덮개는 미설치된 것으로 확인되었다.

<표 4.31> 공중이 이용하는 부위 상태평가 결과(안심방향)

구분	공중이 이용하는 부위							
	추락방지시설		도로포장		도로부 신축이음부		환기구 등의 덮개	
S1 (A1)	최상의 상태	a	문제가 없는 상태	a	미세균열	b	-	-
S2 (P1)	최상의 상태	a	문제가 없는 상태	a	미세균열	b	-	-
S3 (P2)	최상의 상태	a	문제가 없는 상태	a	-	-	-	-
S4 (P3)	최상의 상태	a	문제가 없는 상태	a	-	-	-	-
S5 (P4)	최상의 상태	a	문제가 없는 상태	a	미세균열	b	-	-
S6 (P5)	최상의 상태	a	문제가 없는 상태	a	-	-	-	-
S7 (P6)	최상의 상태	a	문제가 없는 상태	a	-	-	-	-
S8 (P7)	최상의 상태	a	문제가 없는 상태	a	-	-	-	-
S9 (P8)	최상의 상태	a	문제가 없는 상태	a	미세균열	b	-	-
S10 (P9)	최상의 상태	a	문제가 없는 상태	a	-	-	-	-
S11 (P10)	최상의 상태	a	문제가 없는 상태	a	-	-	-	-
(A2)	최상의 상태	a	문제가 없는 상태	a	미세균열	b	-	-

나) 시설물 전체 상태평가 결과

범안대교(안심방향)의 외관조사 및 내구성 시험에 의한 상태평가결과, 구조물의 안전성에 영향을 미칠만한 손상이 조사되지 않았으나, 내구성 차원의 손상에 따라 “B”로 평가되었다.

<표 4.32> 안심방향 상태평가 결과(안심방향)

교량명 : 범안대교(안심방향) - S1(SPG)																
부재의 분류			상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조 형식		바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화 (상)	탄산화 (하)	염화물 (상)	염화물 (하)
S1	A1	SPG	a	a	a	b	a	b	b	a	b	Q	a	a	x	x
평균			0.100	0.100	0.100	0.200	0.100	0.200	0.200	0.100	0.200	N/A	0.100	0.100	x	x
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	4	3	x	x
(평균x가중치) /가중치합			0.018	0.020	0.005	0.014	0.003	0.004	0.018	0.009	0.040	N/A	0.004	0.003	x	x
1. 환산결함도 점수 =													0.138			
2. 상태평가 결과 =													B			

교량명 : 범안대교(안심방향) - S2~S11(STB)																
부재의 분류			상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조 형식		바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화 (상)	탄산화 (하)	염화물 (상)	염화물 (하)
S2	P1	STB	a	b	a	b	a	b	b	b	b	Q	x	x	x	a
S3	P2	STB	b	b	a	b	a	b	x	a	b	Q	x	a	x	x
S4	P3	STB	a	a	a	b	a	b	x	a	b	Q	a	a	x	x
S5	P4	STB	b	b	a	b	a	b	b	a	b	Q	x	a	x	x
S6	P5	STB	a	a	a	b	a	b	x	a	a	Q	x	a	x	x
S7	P6	STB	b	b	a	b	a	b	x	a	b	Q	a	x	a	x
S8	P7	STB	a	a	a	b	a	b	x	a	c	Q	x	x	x	x
S9	P8	STB	a	a	a	b	a	b	b	a	b	Q	x	x	x	x
S10	P9	STB	a	a	b	b	a	b	x	b	a	Q	x	x	x	x
S11	P10	STB	b	a	a	b	a	b	x	a	b	Q	a	a	x	a
/	A2	STB	x	x	x	x	x	x	c	a	a	Q	x	x	x	x
평균			0.140	0.140	0.110	0.200	0.100	0.200	0.250	0.118	0.191	N/A	0.100	0.100	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	2	2	2	1
(평균x가중치) /가중치합			0.025	0.028	0.006	0.014	0.003	0.004	0.023	0.011	0.038	N/A	0.002	0.002	0.002	0.001
1. 환산결함도 점수 =													0.158			
2. 상태평가 결과 =													B			


4.2.4 기 진단 및 정밀안전점검 결과와의 비교

상태평가 결과, 기준 “B”로 평가되었으며 2017년 정밀안전진단 이후 일부 부재에 대한 보수가 완료되었으나, 금회 진단까지 기간동안 신규손상이 추가적으로 발생된 것으로 조사되었으며, 중대한 결함에 해당되는 손상은 없는 것으로 평가되었다.

기 진단 이후 바닥판하면 일부 균열 증가, 거더 일부 도장손상 증가, 배수구 정비, 난간 균열, 백태, 교량받침 균열 등에 의해서 환산결함도 점수가(0.154 ⇨ 0.157) 증가된 것으로 검토되었다.

<표 4.33> 기 진단 및 정밀안전점검 상태평가 결함도 점수 비교(안심방향)

구 분		2017년 진단		2021년 정밀		금회 진단		결함도 점수 변화요인
		등급	평균	등급	평균	등급	평균	
상부구조	바닥판	a~b	0.018	a	0.023	a~b	0.025	· 일부 균열 증가 → 결함도 점수 증가
	거더	a~b	0.040	a~b	0.026	a~b	0.028	· 일부 손상 증가 → 결함도 점수 증가
2차부재	가로보	a~b	0.005	a~b	0.006	a~b	0.006	· 변동없음
기타부재	포장	a~b	0.014	a~b	0.014	a~b	0.014	· 변동없음
	배수	b	0.006	a~b	0.005	a~c	0.003	· 배수구 정비 → 결함도 점수 감소
	난간, 연석	b	0.004	b	0.004	a~c	0.004	· 변동없음
	신축이음	b~c	0.018	b	0.023	b~c	0.023	· 변동없음
받침	교량받침	a~b	0.012	a~b	0.010	a~b	0.011	· 균열 증가 → 결함도 점수 증가
하부구조	하부	b	0.037	a~c	0.038	a~b	0.038	· 변동없음
	기초	q	N/A	q	N/A	q	N/A	· 변동없음
내구성 요소	탄산화(상부)	a	0.002	a	0.004	a	0.002	· 변동없음
	탄산화(하부)	a	0.002	a	0.003	a	0.002	· 변동없음
	염화물(상부)	a	0.002	X	N/A	a	0.002	· 변동없음
	염화물(하부)	a	0.001	X	N/A	a	0.001	· 변동없음
합 계		B	0.185	B	0.154	B	0.157	· (결함도 점수 평균 × 가중치) / 가중치합

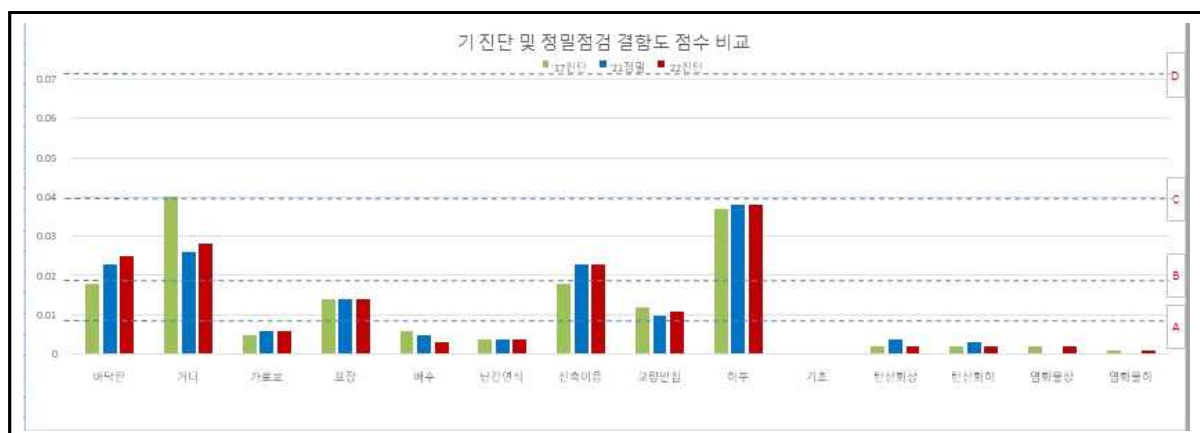

<그림 4.2> 기 진단 및 정밀안전점검 결과와의 부재별 상태평가 결과 비교(안심방향)

4.3 상태평가 결과

4.3.1 전체 교량의 상태평가 결과

<표 4.34> 범안대교 상태평가

구조물명	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장 (m)	차선	연장 X차선	연장비	환산결함도 점수 ×연장비
범안대교 (범물방향)	0.152	B	545	3	1,635	0.5	0.076
범안대교 (안심방향)	0.157	B	545	3	1,635	0.5	0.078
합계(Σ)			1090		3,270	1	0.154
1. 환산결함도 점수 =							0.154
2. 상태평가 결과 =							B
검토의견	본 대상시설물인 범안대교의 외관조사 및 내구성조사에 의한 상태평가 결과는 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인 “B”로 평가됨						

4.3.2 기 진단 및 정밀안전점검 결과와의 비교

<표 4.34> 상태평가 결과

구 분	2017년 진단	2021년 정밀	2022년 진단	비 고
범안대교	0.187	0.146	0.154	
검토의견	기 진단 및 정밀안전점검과 비교한 결과, 범안대교는 상태평가 B 등급으로 유지되고 있는 상태로써 신규손상이 조사되나, 주기적으로 보수를 실시하는 유지관리를 하고 있는 것으로 판단된다.			

제5장 시설물의 안전성평가

5.1 개요

5.2 구조해석 및 안전성 검토

5.3 안전성평가 등급 산정

5.4 내하력 평가

제5장 시설물의 안전성평가

5.1 개요

본 과업 대상 교량인 범안대교는 대구광역시 수성구 가천동에 위치하고 있으며, 총 연장 545.0m, 교폭 28.9~52.0m 의 단경간 6~8련 Steel Plate Girder 및 3경간 혹은 4경간 연속의 Steel Box Girder교로 활하중 DB-24, DL-24 으로 설계되었다.

금회 시설물의 안전성평가는 구조물의 강도저하나 단면손실, 고정하중의 변화 등이 없는 상태로서 과업지시서에 따라 재진단인 경우 전차 진단보고서의 안전성평가 결과를 활용하였다.


범안대교는 지간별, 상부구조 형식별로 구분할 경우 총 4가지 형태로 분류할 수 있는데, 상세한 구분은 <표 5.1>에 나타내었다.

<표 5.1> 상부구조 형식

상부구조	구간	연속구분	지간구분	거더수
강판형교	S1	단경간	L = 30m	8
강상자형교	S2~S4	3경간 연속	L = 3@55m = 165m	3
	S5~S8	4경간 연속	L = 4@50m = 200m	3,4
	S9~S11	3경간 연속	L = 3@50m = 150m	3

※  : 구조안전성평가 대상구간

본 구조 검토는 범안대교의 안전성 검토와 공용내하력을 평가하는데 그 목적이 있으며 본 검토에서 재료의 물성치 및 단면 특성치는 준공도면과 구조계산서를 기준으로 작성하였다. 또한, 안전성 평가를 위한 구조해석은 3차원 해석과 활하중의 편심 이동제하가 가능한 범용 구조해석 프로그램인 Midas/Civil 을 이용하였으며 구조해석 및 안전성 검토 방법은 다음과 같다.

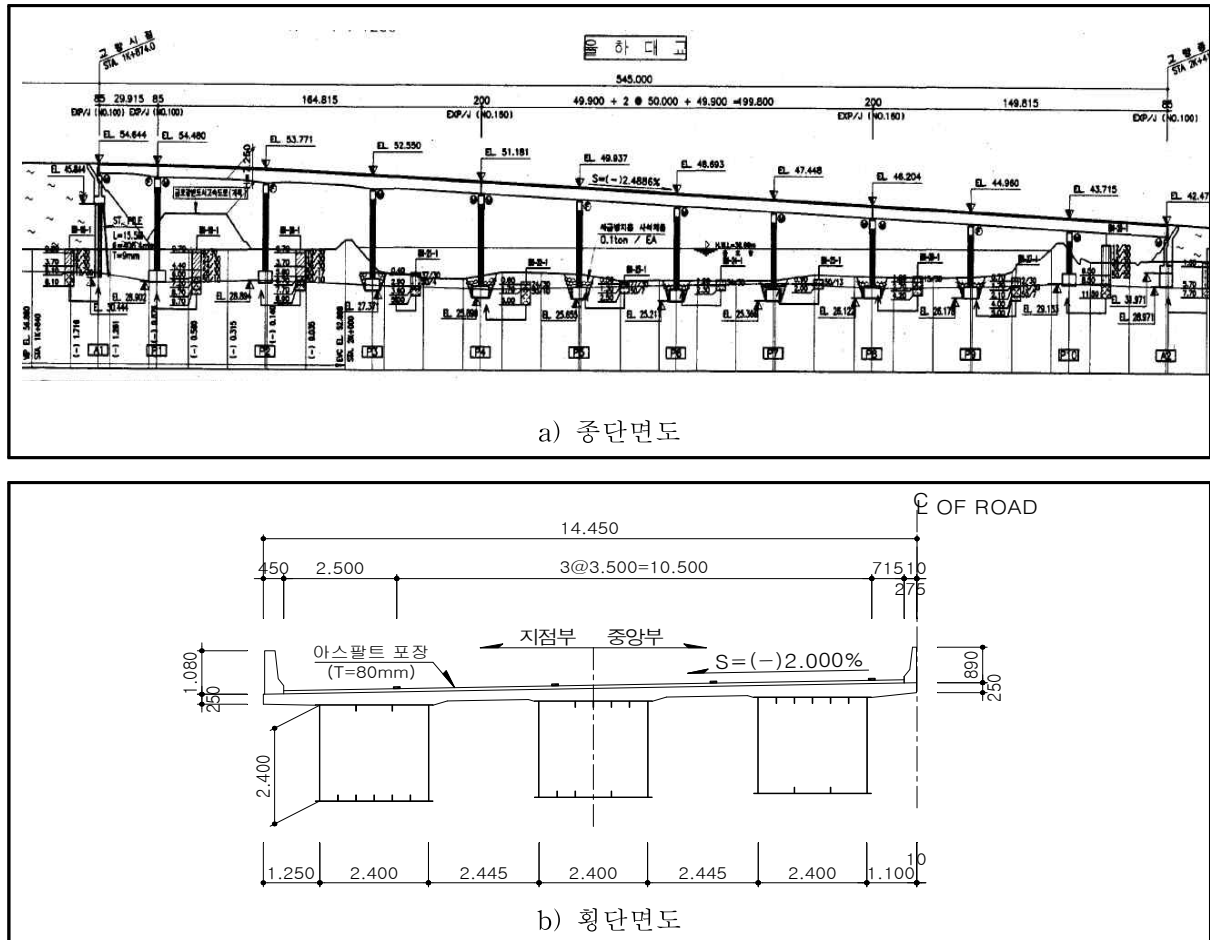

<그림 5.1> 종단면도 및 횡단면도

5.2 구조해석 및 안전성검토

5.2.1 단면 특성

범안대교는 강주형 거치, 바닥판 콘크리트 타설후 콘크리트가 경화하기 까지는 강 거더만의 합성전 단면이 자중에 저항하고, 바닥판 콘크리트 경화 후 재하되는 하중에 대해서는 강거더와 바닥판이 일체로 하중에 저항하는 활하중 합성형임을 감안하여 해석모델을 하중 형태에 따라 구분하여 적용한다.

가) 구조형식

- 3경간 연속 강상형교(Steel Box Girder)

나) 교량제원

- 연 장(L) : $3@50.0 = 150.0\text{m}$
- 교 폭 : $B = 14.450\text{ m}$
- 곡선반경 : $R = \infty$

다) 사용재료의 역학적 특성

강박스 거더교 구간에 사용된 구조재료의 물성치와 허용치는 다음과 같다.

1) 강재(SM490)

- 허용인장응력 : $f_y = 190 \text{ MPa}$
- 탄성계수 : $E_s = 2.0 \times 10^6 \text{ MPa}$
- 단위중량 : $\gamma_s = 7,850 \text{ kg/m}^3$

2) 콘크리트

- 설계기준강도(f_{ck}) = 27.0 MPa
- 허용압축응력 (f_{ca}) = 10.8 MPa
- 탄성계수 : $E_c = 8500\sqrt{27+4} = 26,701 \text{ MPa}$

라) 단면물성

대상구간 강박스 거더의 구조해석 시 사용된 대표적인 강성은 <표 5.2~5.3>와 같다.

<표 5.2> 단면 TYPE 분류

단면 TYPE	상부플랜지		하부플랜지		웹	비고
	두께(mm)	Rib(EA)	두께(mm)	Rib(EA)	두께(mm)	
T1	12	5	12	2	12	S11 외측
T2	12	5	12	2	12	S11 내측
T3	22	2	20	5	12	P10 외측
T4	22	2	20	5	12	P10 내측

<표 5.3> 단면 계수 산정결과(정모멘트부)


해당부재		A(mm ²)	Ycu(mm)	Ysu(mm)	Ysl(mm)	Ix(mm ⁴)
TYPE 1	합성 전	134700	-	1159	-1265	136664882733
	합성 후	286981	746	458	-1966	262447956993
TYPE 2	합성 전	134700	-	1159	-1265	136664882733
	합성 후	286106	748	460	-1964	262105274968

<표 5.4> 단면 계수 산정결과(부모멘트부)

해당부재		Ar(mm ²)	A(mm ²)	Yru(mm)	Ysu(mm)	Ysl(mm)	Ix(mm ⁴)
TYPE 3	합성 전	-	174468	-	1263	-1181	195827969280
	합성 후	39524	213992	1221	1003	-1441	259495374626
TYPE 4	합성 전	-	174468	-	1263	-1181	195827969280
	합성 후	39524	213992	1221	1003	-1441	259495374626

5.2.2 해석모델

대상교량의 구조해석모델은 <그림 5.2>과 같으며, 2-Layer System Model을 적용하였다. 바닥판 콘크리트는 평판-셀요소로 모델링하였고, 강박스 거더는 박스거더의 상면을 기준으로 프레임요소로 모델링하였으며, 바닥판과 강박스 거더는 강체연결요소(Rigid Link)를 사용하여 강박스 거더와 바닥판의 합성작용을 모델링하였다.

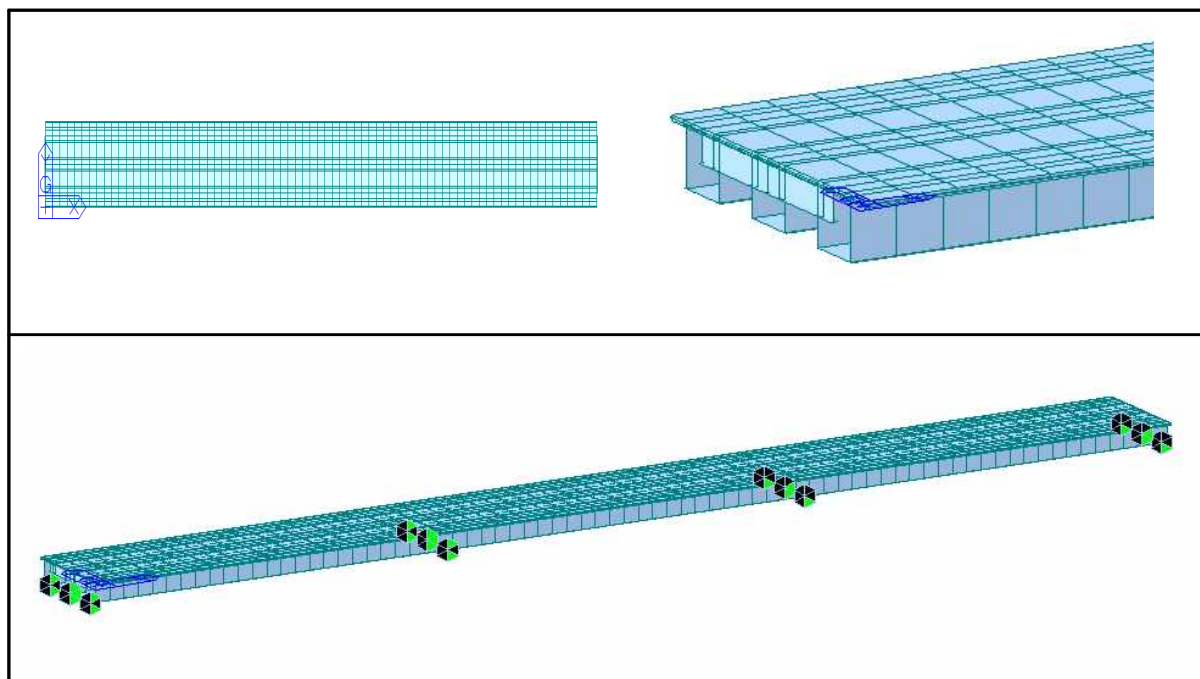

<그림 5.2> 구조해석 모델

5.2.3 하중산정


대상교량의 구조안전성 검토를 위하여 고려된 하중은 고정하중, 설계활하중 (DL(DB)-24)과 온도하중, 콘크리트 바닥판의 건조수축 및 크리프 등이다.

가) 고정하중

강재의 자중과 콘크리트 바닥판의 자중은 구조해석프로그램 내에서 자동으로 고려하도록 하였다. 포장 및 연석, 보도로 인한 자중은 바닥판을 모델링한 플레이트-셀 요소에 압력하중(Pressure Load)으로 고려하였다.

- 1) 포장 : $0.08 \times 23 \text{ kN/m}^3 = 1.84 \text{ kN/m}^2$
- 2) 방호벽 : $0.3346\text{m}^2 \times 25\text{kN/m}^3 = 8.365\text{kN/m}$
- 3) 중분대 : $0.1470\text{m}^2 \times 25\text{kN/m}^3 = 3.675\text{kN/m}$

※ 방호벽 및 중분대

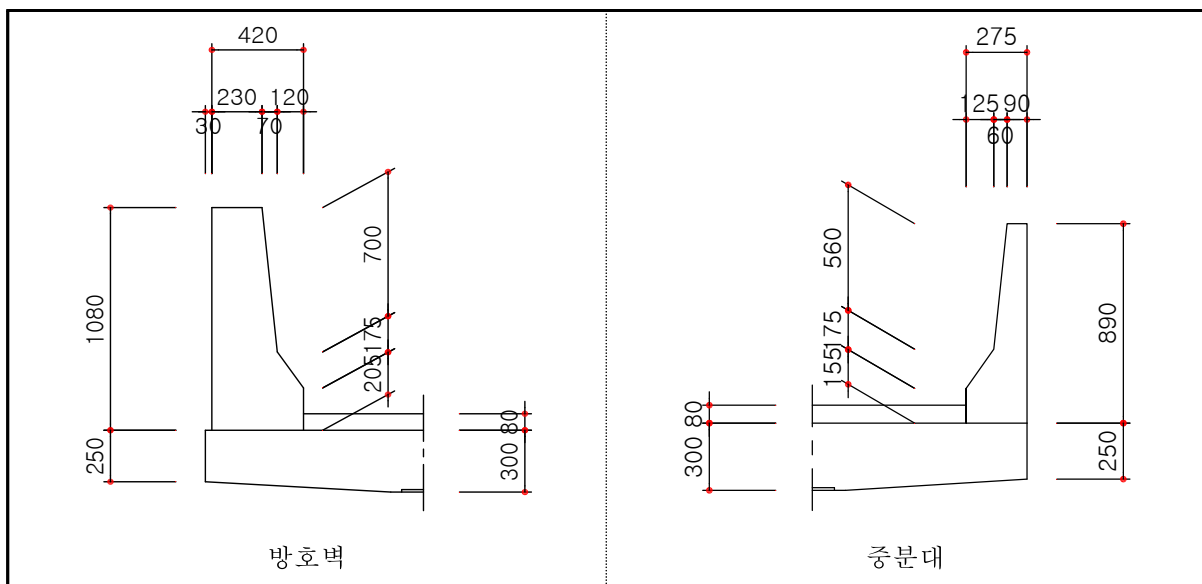

나) 설계활하중

설계활하중은 DL-24가 지배적이므로 설계차선 4차선에 대해서 최대단면력을 발생시키는 경우에 대해서 구조검토를 수행하였다.

- 연석간의 교폭(Wc) = 14.45m
- 차로수(N) = 4차로($12.8 \leq Wc < 16.4$)
- 설계차로폭(W) = $\frac{14.45 - (0.45 + 0.275 + 0.01)}{4} = 3.429 \leq 3.60\text{m}$ 이므로

표준 차선폭 3.429m이지만 곡선교이므로 3.0m 마다 연속시켜서 4차선까지 재하하였다.

- 충격계수 $i = i = \frac{15}{40 + L}$
- 1, 2, 3경간 중앙부 : $15 / (40 + 50) = 0.167$
- P1 · 2 지점부 : $15 / (40 + (50 + 50) / 2) = 0.167$

대상교량은 곡선교량으로 차량의 편심재하에 대한 설계가 중요한 교량이므로 표준 차로폭이나 설계차로폭에 관계없이 DL하중을 표준점유폭인 3m마다 연속시켜서 설계 차로수 이내로 최대의 편심효과가 일어날 수 있도록 고려하였다.

다) 지점침하

지점침하는 20mm를 적용하였다.

라) 바닥판 콘크리트와 강재들보와의 온도차

바닥판 콘크리트와 강재들보와의 온도차는 $\pm 10^{\circ}\text{C}$ 를 표준으로 하고 현저한 온도차가 생기는 경우에는 별도로 고려하여야 한다. 온도분포는 강재들보 및 바닥판 콘크리트에 있어서 각각 균일한 것으로 본다. 바닥판 콘크리트와 강재의 선팽창계수 α 는 1.2×10^{-6} 으로 한다.

마) 바닥판 콘크리트의 건조수축

건조수축에 의한 최종 수축 변형율(ϵ_s)는 도로교 설계기준에 제시되어 있는 27×10^{-5} 을 적용하였다.

바) 바닥판 콘크리트의 크리프


합성단면으로서의 바닥판 콘크리트에 지속하중이 작용하는 경우 바닥판 콘크리트의 크리프에 의한 응력의 계산에 쓰이는 크리프계수 $\Phi 1$ 은 2.0을 사용하였다.

사) 하중조합

대상교량의 구조안전성 검토를 위해 고려된 하중조합은 다음과 같다.

- LC1 = 고정하중+활하중(DL-24)+지점침하
- LC2 = 고정하중+활하중(DL-24)+지점침하+건조수축+크리프
- LC3 = 고정하중+활하중(DL-24)+지점침하+건조수축+크리프+온도($\pm 10^{\circ}\text{C}$)

아) 하중재하도

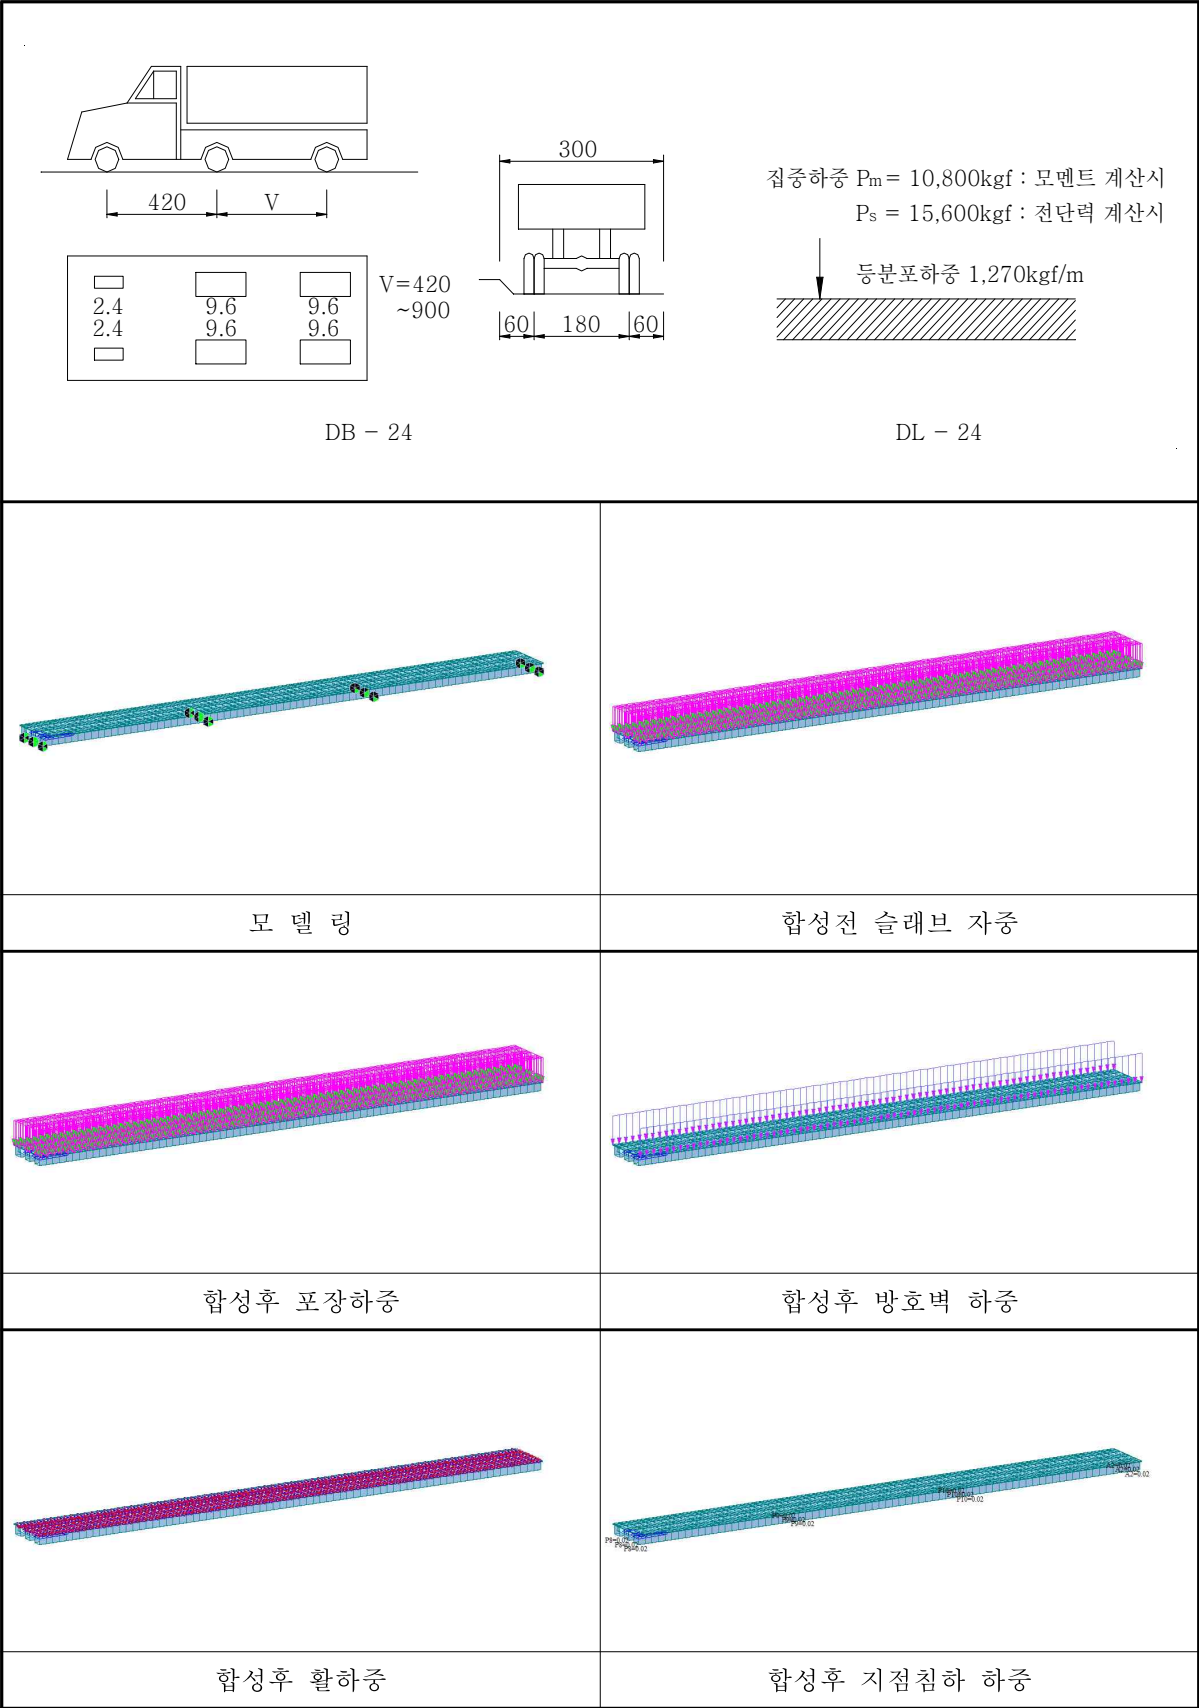

<그림 5.3> 하중재하도


5.2.4 구조해석 결과

가) 2차 부정정력에 의한 검토 : 건조수축, 크리프, 온도하중

콘크리트와 강재 합성형 교량에서는 고정하중, 활하중에 대한 영향 이외에도 건조수축, 크리프, 온도하중에 의한 응력이 발생한다. 또한 2경간 이상의 연속교인 경우에는 건조수축, 크리프, 온도차에 의한 부정정력이 추가적으로 발생하는데 이 추가적으로 발생하는 모멘트를 2차모멘트라 한다.

■ 연속교로 인한 부정정력

건조수축, 크리프, 온도하중에 의해 연속교에 발생하는 2차모멘트의 영향을 강재 거더에 고려하기 위하여 거더의 양단에 단위모멘트를 작용시켜 K값을 구하고, 이 값을 응력산정식에 적용하여 강재거더의 응력을 검토하도록 한다.

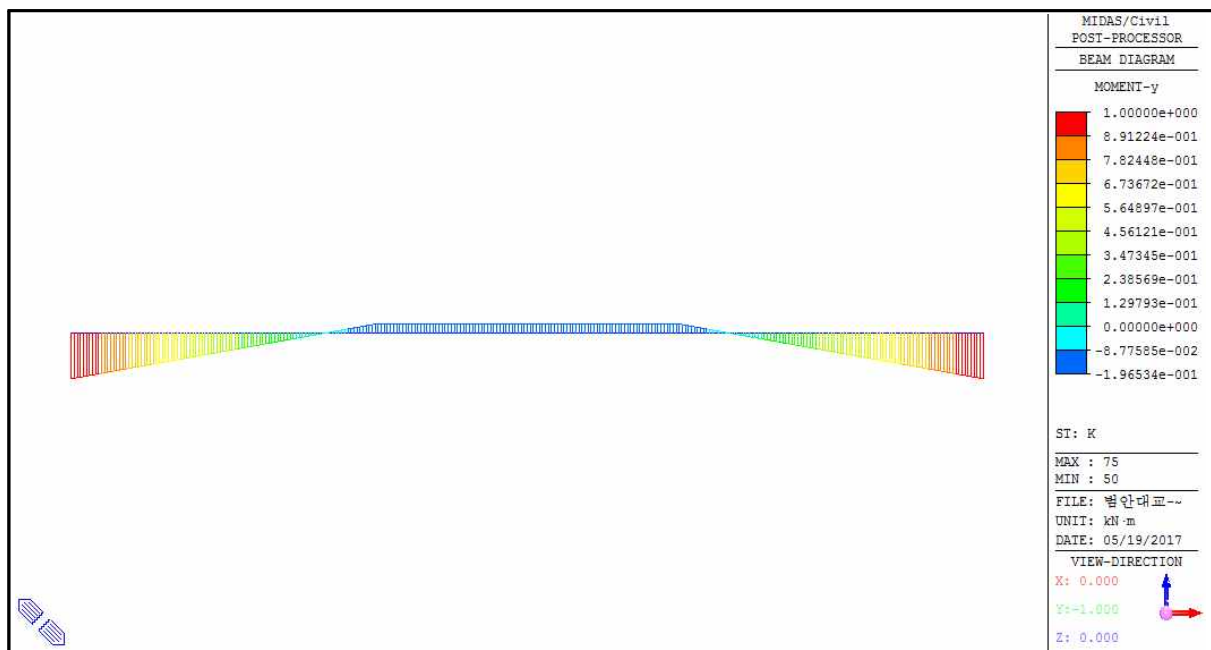


<그림 5.4> 부정정력에 의한 영향을 고려하기 위한 K값 산정

<표 5.5> K값 산정

구분	S11	P10	비고
	T1, T2	T3, T4	
k	-0.56	0.196	

나) 구조해석에 의한 부재력 산정결과

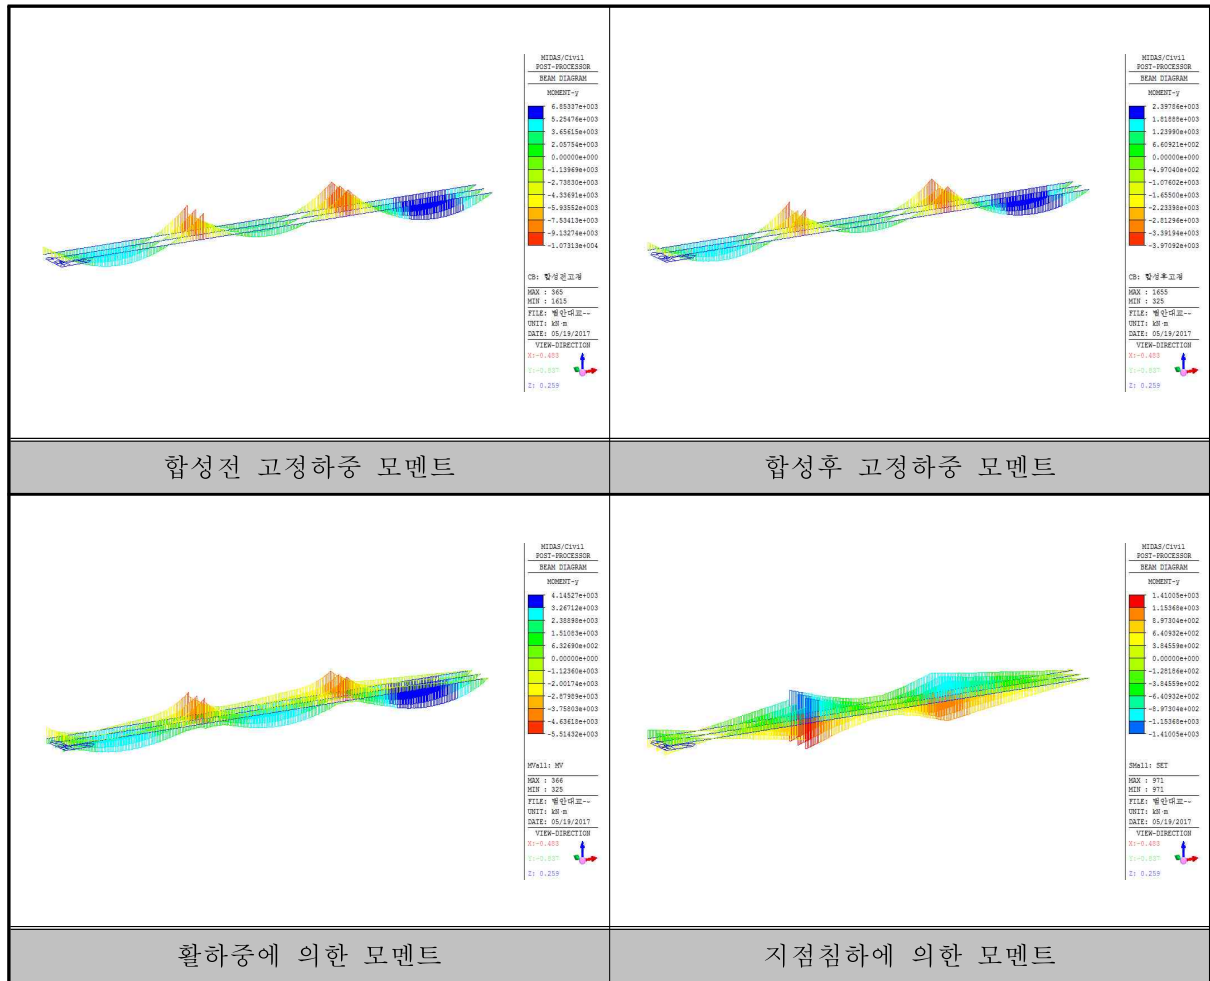


<그림 5.5> 구조해석에 의한 모멘트 산출 결과

<표 5.6> 부재력 집계(모멘트)

구 분		G1		G2	
		중양부(S11)	지점부(P10)	중양부(S11)	지점부(P10)
모멘트	합성전 고정하중	6,853.370	-10,676.800	6,851.850	-10,602.500
	합성후 고정하중	2,397.860	-3,970.770	2,353.550	-3,108.740
	활하중+ 지점침하	4,455.790	-5,850.640	4,621.020	-5,905.730

※ 부록 구조해석 모델링 참조

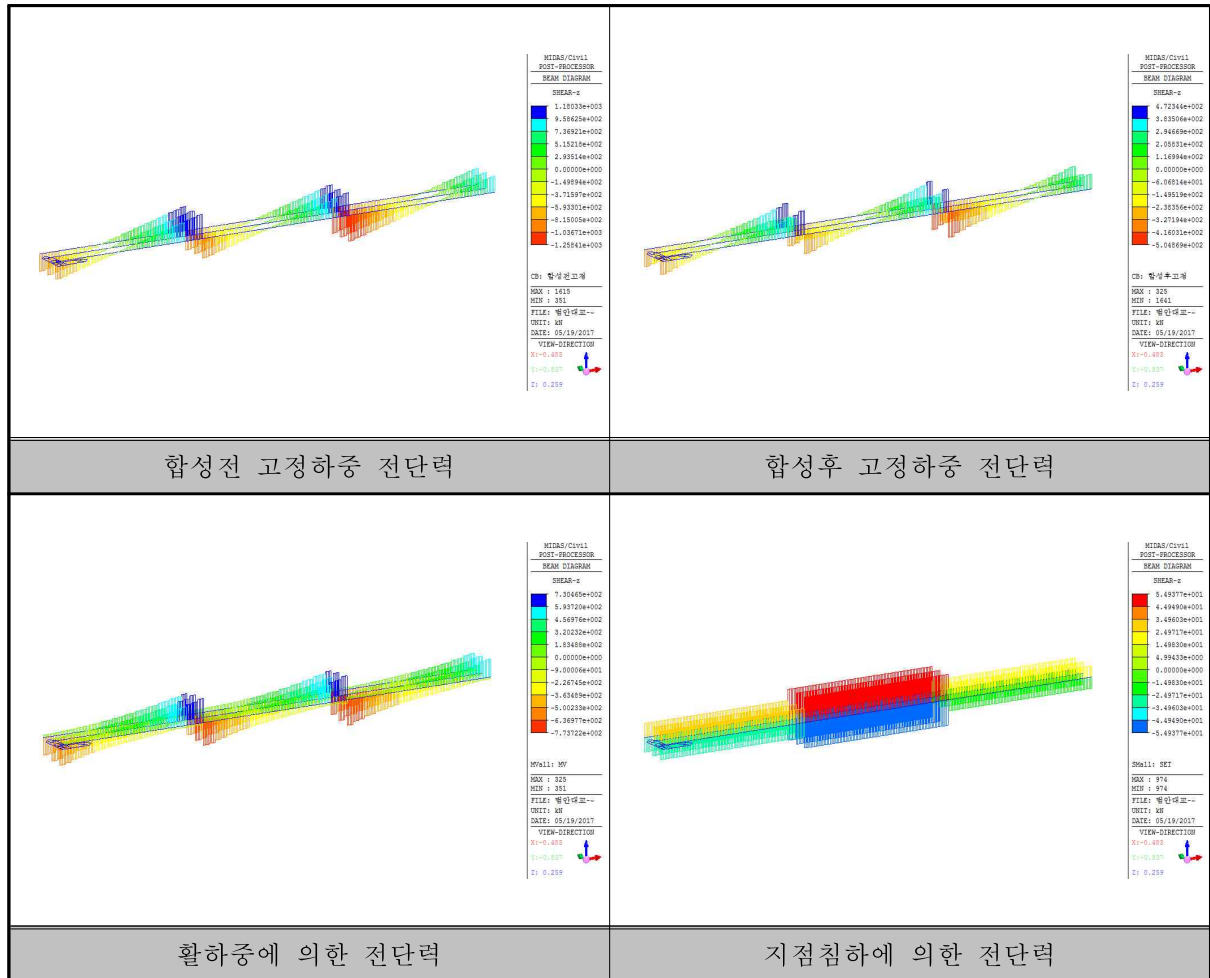


<그림 5.6> 구조해석에 의한 전단력 산출 결과

<표 5.7> 부재력 집계(전단력)

구 분		G1		G2	
		중앙부(S11)	지점부(P10)	중앙부(S11)	지점부(P10)
전단력	합성전 고정하중	69.420	1,258.410	177.750	1,242.340
	합성후 고정하중	53.230	504.870	38.880	267.830
	활하중+ 지점침하	216.720	710.620	300.610	770.890

※ 부록 구조해석 모델링 참조

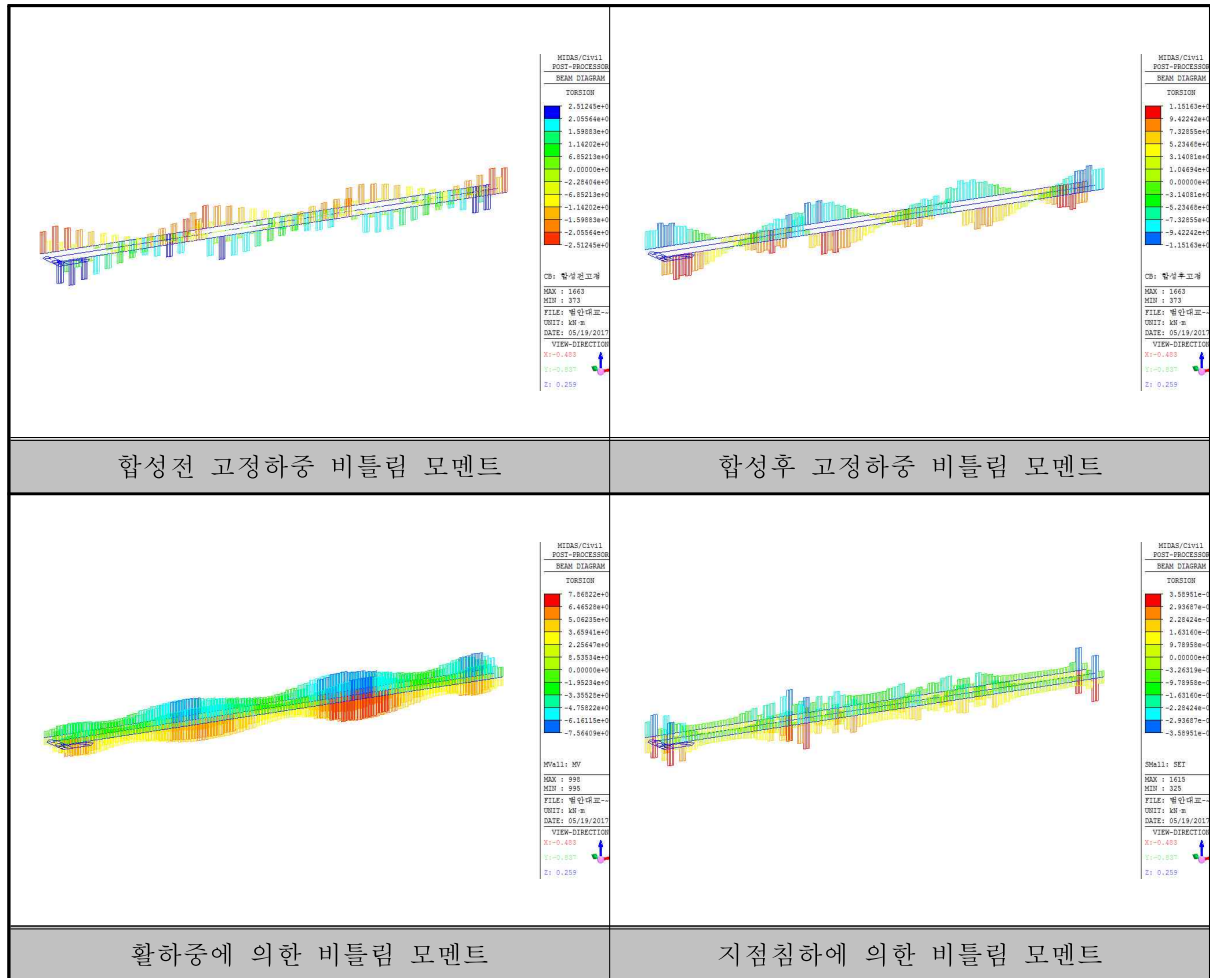

<그림 5.7> 구조해석에 의한 비틀림모멘트 산출 결과

<표 5.8> 부재력 집계(비틀림)

구 분		G1		G2	
		중앙부(S11)	지점부(P10)	중앙부(S11)	지점부(P10)
비틀림	합성전 고정하중	-	11.620	-	-
	합성후 고정하중	-	-66.240	-	-
	활하중+ 지점침하	203.460	635.400	226.140	786.820

※ 부록 구조해석 모델링 참조

<표 5.9> 부재력 집계


구 분		G1		G2	
		중앙부(S11)	지점부(P10)	중앙부(S11)	지점부(P10)
모멘트 (kN · m)	합성 전 고정하중	6,853.370	-10,676.800	6,851.850	-10,602.500
	합성 후 고정하중	2,397.860	-3,970.770	2,353.550	-3,108.740
	활하중+지점침하	4,455.790	-5,850.640	4,621.020	-5,905.730
전단력 (kN)	합성 전 고정하중	69.420	1,258.410	177.750	1,242.340
	합성 후 고정하중	53.230	504.870	38.880	267.830
	활하중+지점침하	216.720	710.620	300.610	770.890
비틀림 (kN · m)	활하중+지점침하	203.460	635.400	226.140	786.820

다) 부재 응력검토 결과

<표 5.10> 응력검토 결과

구 분			각 부재별 최대작용응력(MPa)			
			고정하중	활하중	작용응력	허용응력
G1 (외측)	정모멘트부 (S11)	상연	79.408	38.099	117.508	131.067
		하연	-86.810	-41.651	-128.461	190.000
	부모멘트부 (P10)	상연	-90.531	-30.127	-120.658	190.000
		하연	94.438	36.459	130.897	190.000
G2 (내측)	정모멘트부 (S11)	상연	79.016	39.512	118.529	131.067
		하연	-86.382	-43.195	-129.577	190.000
	부모멘트부 (P10)	상연	-76.832	-30.756	-107.588	190.000
		하연	77.651	32.977	110.628	190.000

5.2.5 바닥판

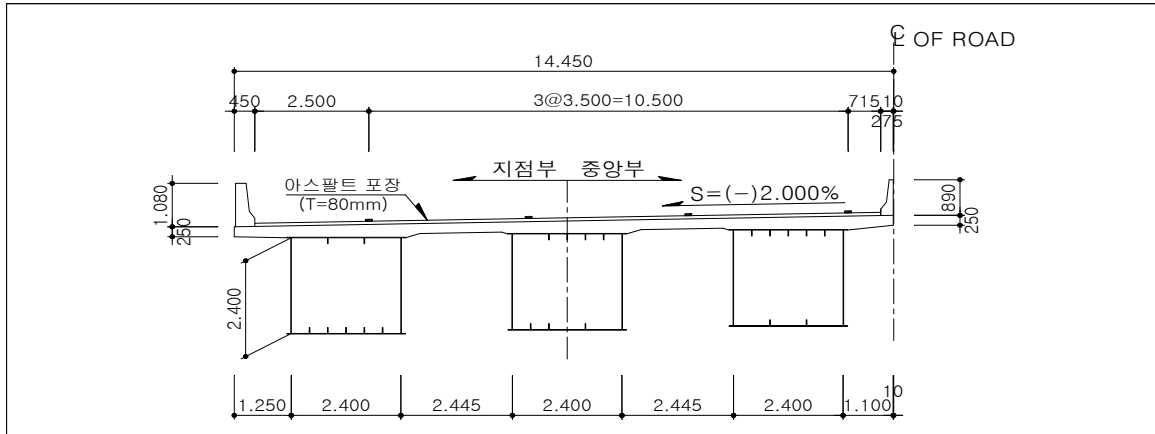

가) 캔틸레버부

1) 바닥판 제원

- 바닥판 두께 : $H = 300\text{mm}$
- 피복두께 : $t = 60\text{mm}$
- 유효높이 : $d = 300 - 60 = 240\text{mm}$
- 설계기준강도 : $f_{ck} = 27.0\text{MPa}$

2) 최소두께의 검토

- 연속판의 경우 $t = 80L + 230 = 80 \times 0.39 + 230 = 261.2\text{mm} < 300\text{mm}$ ---- O.K

3) 계수모멘트 산정

- 고정하중

$$W_d = 18.431 \text{ kN}$$

$$M_d = 14.646 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

- 활하중(DB-24)

$$M_l = 40.519 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

- 계수모멘트

$$M_u = 1.3D + 2.15L(1+i) = 106.16 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

4) 설계모멘트 산정

- 사용철근량 : $A_s(\text{C.T.C } 125) = H16 \times 8 = 1,589 \text{ mm}^2$

$$M_d = \phi M_n = 0.85 A_s f_y (d - a/2) = 122.08 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

5) 안전성 검토

$$- \Phi M_n = 122.08 \text{ kN}\cdot\text{m} > M_u = 106.16 \text{ kN}\cdot\text{m} \quad \text{---- O.K}$$

나) 중앙부

1) 바닥판 제원

- 바닥판 두께 : $H = 250\text{mm}$
- 피복두께 : $t = 40\text{mm}$
- 유효높이 : $d = 250 - 40 = 210\text{mm}$
- 설계기준강도 : $f_{ck} = 27.0\text{MPa}$

2) 최소두께의 검토

$$- \text{연속판의 경우 } t = 40L + 130 = 227.8\text{mm} < 250\text{mm} \quad \text{---- O.K}$$

3) 계수모멘트 산정

- 고정하중

$$M_d = 4.836 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

- 활하중(DB-24)

$$M_l = 39.585 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

- 계수모멘트

$$M_u = 1.3D + 2.15L(1+i) = 74.37 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

4) 설계모멘트 산정

$$- \text{사용철근량 : } A_s(\text{C.T.C } 125) = H16 \times 8 = 1,589 \text{ mm}^2$$

$$M_d = \Phi M_n = 0.85 A_s f_y (d - a/2) = 105.88 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

5) 안전성 검토

$$- \Phi M_n = 105.88 \text{ kN}\cdot\text{m} > M_u = 74.37 \text{ kN}\cdot\text{m} \quad \text{---- O.K}$$

5.3 안전성평가 등급 산정

외관상태와 내구성조사를 근거로 교량구조물의 대표등급을 산정하는 경우 구조물의 실제적인 안전성에 대한 효과적인 고려가 곤란하다. 따라서 정밀점검(필요시)이나 정밀안전진단시에는 안전성 평가 결과에 의하여 안전성평가등급을 산정하도록 한다.

5.3.1 안전성 평가 기준

구조물의 안전성평가는 주요 구조부재의 정밀육안검사, 비파괴 현장시험 및 재료시험의 결과를 토대로 종합적으로 이루어져야 한다. 현재 도로교와 철도교는 강교의 경우 허용응력설계법, 콘크리트교는 강도설계법으로 설계되고 있다. 안전성 검토는 대상교량의 설계개념을 따라 일관성이 유지되도록 평가하는 것을 원칙으로 하고 있다.

또한 교량의 안전성 평가는 내하력평가 개념으로 규정되어 왔으나, 내하력은 활하중 여유도로서 하중비에 따라 내하력의 변동폭이 크게 변하므로 교량의 안전성을 일관되게 평가하는 기준으로 적절하지 못하다. 따라서 안전성평가는 교량의 안전율 개념을 도입하여 평가하였다. 그러나 안전율이 0.9에서 1.0 사이에 있어 재하시험에 의한 공용내하력 평가를 실시한 경우 공용내하력 산정결과에 따라 안전성평가등급을 산정한다.

<표 5.11> 구조물의 안전성 평가기준

등급	안전성평가 기준	비 고
A	$SF > 1.0$	◦ 허용응력설계법 $SF(\text{안전율}) = \frac{\text{허용응력}}{\text{발생응력}} = \frac{f_a}{f_{d+1}}$ ◦ 강도설계법 $SF(\text{안전율}) = \frac{\text{설계강도}}{\text{소요강도}} = \frac{\phi M_n}{M_u}$
B	$0.9 \leq SF < 1$ 이나, 공용내하력이 설계하중보다 크게 평가된 경우	
C	$0.9 \leq SF < 1$	
D	$0.75 \leq SF < 0.9$	
E	$SF < 0.75$	

5.3.2 안전성 평가등급 산정결과

가) 강합성 거더(허용응력설계법)

<표 5.12> Steel Box Girder에 대한 안전성 평가

구 분			허용응력설계법에 의한 안전성평가	안전성 평가등급
G1 (외측)	정모멘트부	상연	$SF(\text{안전율}) = \frac{\text{허용응력}}{\text{발생응력}} = \frac{f_a}{f_{d+l}} = \frac{131.067}{79.408 + 38.099} = 1.115$	A
		하연	$SF(\text{안전율}) = \frac{\text{허용응력}}{\text{발생응력}} = \frac{f_a}{f_{d+l}} = \frac{190}{86.810 + 41.651} = 1.479$	A
	부모멘트부	상연	$SF(\text{안전율}) = \frac{\text{허용응력}}{\text{발생응력}} = \frac{f_a}{f_{d+l}} = \frac{190.000}{90.531 + 30.127} = 1.575$	A
		하연	$SF(\text{안전율}) = \frac{\text{허용응력}}{\text{발생응력}} = \frac{f_a}{f_{d+l}} = \frac{190}{94.438 + 36.459} = 1.452$	A
G2 (내측)	정모멘트부	상연	$SF(\text{안전율}) = \frac{\text{허용응력}}{\text{발생응력}} = \frac{f_a}{f_{d+l}} = \frac{131.067}{79.016 + 43.195} = \mathbf{1.106}$	A
		하연	$SF(\text{안전율}) = \frac{\text{허용응력}}{\text{발생응력}} = \frac{f_a}{f_{d+l}} = \frac{190}{86.382 + 43.195} = 1.466$	A
	부모멘트부	상연	$SF(\text{안전율}) = \frac{\text{허용응력}}{\text{발생응력}} = \frac{f_a}{f_{d+l}} = \frac{190}{76.832 + 30.756} = 1.766$	A
		하연	$SF(\text{안전율}) = \frac{\text{허용응력}}{\text{발생응력}} = \frac{f_a}{f_{d+l}} = \frac{190}{77.651 + 32.977} = 1.717$	A

나) 콘크리트 바닥판(강도설계법)

<표 5.13> 바닥판에 대한 안전성 평가

구분		바닥판	S.F(안전율)	안전성평가등급
바닥판 캔틸레버부	공칭강도 ϕM_n (kN · m)	122.08	1.150	A
	극한강도 M_u (kN · m)	106.16		
바닥판 중앙부	공칭강도 ϕM_n (kN · m)	105.88	1.423	A
	극한강도 M_u (kN · m)	74.37		

다) 안전성 평가 결과

<표 5.14> 안전성 평가결과

부 재	SF(안전율)	등 급
강합성 거더	1.106	A
콘크리트 바닥판	1.150	A

5.4 내하력 평가

본 교량의 안전성 검토구간은 Steel Box Girder로서 설계시 허용응력에 의한 단면 검토를 실시하여 강도 설계법(바닥판) 및 허용응력 설계법(주형)에 의한 내하력을 평가한다.

현재 교량의 상태는 전반적으로 양호한 상태이고, 단면부재치수가 설계기준에 일치하므로 재료응력 등 단면상수는 설계기준에 따라 적용하였다.

5.4.1 허용응력 설계법에 의한 내하력평가

허용응력법에 의한 교량부재의 내하율 산정시에 하중조합으로는 D+L(1.0+i)를 사용하므로 하중계수는 각각 1.0이 되며 사용재료의 허용응력은 강재의 경우 사용재료에 따른 항복응력, 콘크리트의 경우 실제 압축강도를 사용하여 도로교시방서의 규정에 의거하여 부재의 종류에 따라 결정한다.

고정하중과 활하중에 의한 응력은 대상 부재단면에 있어서 철근 및 강재부식, 콘크리트의 중성화, 염해, 동해 등에 의한 강도저하와 단면손실 등을 고려하여 계산한다. 이때 고정하중은 현재 교량에 작용하고 있는 모든 고정하중을 가능한한 정확히 고려하여야 하며 활하중은 현행 도로교 표준시방서의 설계활하중을 사용한다. 허용응력법에 의한 내하율은 다음 식으로 계산한다.

$$\cdot \text{내하율} : RF = \frac{f_a - f_d}{f_l(1 + i)}$$

f_a : 재료의 허용응력

f_d : 고정하중에 의한 응력

f_l : 설계활하중에 의한 응력(도로교의 경우 DB 또는 DL 하중)

i : 충격계수로서 재하시험으로부터 실측한 최대충격계수를 사용함이 원칙이나 동적재하시험을 실시하지 않은 경우 도로교 표준시방서 제시한 설계 충격계수를 사용한다.

이 내하율로부터 교량부재의 공용내하력은 다음 식으로 계산한다.

$$\cdot \text{공용내하력}(P) = K_s \times RF \times P_r$$

$$\text{여기서, } K_s : \text{응력(처짐 or 변형율)보정계수} \left(= \frac{\delta_{\text{계산}}}{\delta_{\text{실측}}} \cdot \frac{1+i_{\text{계산}}}{1+i_{\text{실측}}} \right)$$

재하시험을 실시하지 않은 경우 1로 적용한다

P_r : 설계하중

5.4.2 강도설계법에 의한 내하력평가

강도설계법에 의한 교량부재의 내하율 산정시 단면강도는 단면의 현재 상태를 고려한 설계기준을 고려하여 도로교설계기준 및 콘크리트설계기준의 공칭강도와 강도감소계수에 따라 계산한다. 교량설계시의 부재강도 감소계수는 부재강도의 산정에 있어서 재료강도에 대한 불확실성, 설계와 시공단면의 오차를 고려하는 계수이나 내하력 평가시에는 그러한 불확실성은 상당히 감소하므로 오히려 공용 중에 부재단면의 손상정도에 따라 결정되어야 한다.

그러나, 부재단면의 손상정도를 정량적으로 평가하기 어려우므로 공칭강도의 산정시는 교량의 현재상태에 따른 단면감소와 재료강도를 고려하고 강도감소계수는 설계시의 값을 그대로 사용한다. 고정하중과 활하중에 의한 단면력은 현재 작용하고 있는 고정하중과 현행 도로교 설계기준서의 설계활하중(DB 또는 DL하중) 및 콘크리트 구조설계기준을 의거하여 구조해석을 통하여 구한다.

강도설계법에 의한 내하력평가지 내하율 산정 방식은 아래와 같다.

$$\cdot \text{내하율}(RF) = \frac{\phi M_n - \gamma_d M_d}{\gamma_I M_I (1+i)}$$

$$\phi M_n = A_p \times f_{ps} \times (d_p \times \frac{a}{2})$$

여기서, ϕM_n : 극한 저항모멘트 γ_d : 고정하중 계수

M_d : 설계 고정하중모멘트 γ_I : 활하중 계수

M_I : 설계 활하중모멘트 i : 이론상 충격계수

이 내하율로부터 교량부재의 공용내하력은 다음 식으로 계산한다.

$$\cdot \text{공용내하력}(P) = K_s \times RF \times P_r$$

여기서, K_s : 응력(처짐 or 변형율)보정계수(= $\frac{\delta_{\text{계산}}}{\delta_{\text{실측}}} \cdot \frac{1+i_{\text{계산}}}{1+i_{\text{실측}}}$)

재하시험을 실시하지 않은 경우 1로 적용한다

P_r : 설계하중

5.4.3 내하력산정 결과

가) 강합성 거더(허용응력설계법)

<표 5.15> 거더 기본내하력 산정

구 분	G1(상연)		G1(하연)	
	중앙부(S11)	지점부(P10)	중앙부(S11)	지점부(P10)
허용응력 (f_a), MPa	131.067	190.000	190.000	190.000
고정하중응력 (f_d), MPa	79.408	90.531	86.810	94.438
활하중응력 (f_l), MPa	38.099	30.127	41.651	36.459
내하율(RF) = $\frac{f_a - f_d}{f_l (1 + i)}$	1.356	3.302	2.478	2.621
기본내하력 $P = K_s \times RF \times P_r$	DB-24이상	DB-24이상	DB-24이상	DB-24이상

구 분	G2(상연)		G2(하연)	
	중앙부(S11)	지점부(P10)	중앙부(S11)	지점부(P10)
허용응력 (f_a), MPa	131.067	190.000	190.000	190.000
고정하중응력 (f_d), MPa	79.016	76.832	86.382	77.651
활하중응력 (f_l), MPa	39.512	30.756	43.195	32.977
내하율(RF) = $\frac{f_a - f_d}{f_l (1 + i)}$	1.317	3.680	2.399	3.407
기본내하력 $P = K_s \times RF \times P_r$	DB-24이상	DB-24이상	DB-24이상	DB-24이상

거더 내하력 평가 결과 기본 내하력이 설계활하중인 DB-24, DL-24의 내하력을 상회하는 것으로 나타나 대상교량의 사용성 측면과 안전성 측면에서 설계내하력 이상의 내하력을 확보하고 있는 것으로 판단된다.

나) 바닥판(강도설계법)

$$\cdot \text{내하율}(RF) = \frac{\phi M_n - \gamma_d M_d}{\gamma_l M_l (1 + i)} = \frac{122.08 - 1.3 \times 14.646}{2.15 \times 40.519} = 1.182$$

$$\cdot \text{기본내하력}(P) = K_s \times RF \times P_r = 1.0 \times 1.182 \times 24 = \text{DB 24이상}$$

바닥판의 안전성은 양호한 것으로 나타났고, 기본내하력도 설계내하력 이상인 것으로 평가되었다.

5.4.4 안전성평가 검토결과

범안대교 상부구조에 대한 구조검토 결과, 바닥판의 경우 최소안전률이 1.150, 거터에 대한 검토결과 1.106으로 안전율이 1.0을 상회하는 것으로 평가되었으며, 내하율에 의한 기본내하력 평가 결과 전구간에서 DB-24 이상을 확보하고 있는 것으로 검토되었다.

제6장 내진성능 평가

- 6.1 내진성능평가 기준
- 6.2 내진성능평가(범물방향)
- 6.3 내진성능평가(안심방향)
- 6.4 내진성능 보강방안
- 6.5 내진성능평가 결과요약

제6장 내진성능 평가

6.1 내진성능평가 기준

6.1.1 개요

1980년대 중반까지만 해도 원전구조물과 같은 특수구조물을 제외하고는 토목 및 건축구조물의 설계 시 내진설계의 개념이 도입되지 않았었다. 그러나 1980년 후반 건축물에 대한 내진설계기준이 제정되어 건축물의 설계 시 지진하중에 해당하는 등가 횡방향력을 고려하기 시작하였으며 1990년에 들어서면서 토목구조물에도 내진설계의 개념이 도입되어 신설교량의 설계 시에 내진설계를 수행하도록 설계기준에 명시되었다.

최근의 국내 교량 설계시에는 내진설계를 필수적으로 수행하므로 내진설계에 대한 기준과 사례가 풍부하지만 기존교량에 대한 내진성능평가와 내진보강에 대한 사례는 그다지 많지 않다. 1999년도부터 시설안전기술공단에서 일반교량에 대한 내진성능 평가방법과 내진보강 방법에 대한 연구가 수행되었으며 2004년도에 기존교량의 내진성능 평가요령으로 한국시설안전기술공단이 내진성능평가에 대한 기준을 작성하였다.

본 과업에서는 교량 내진성능평가 수행 시 변경된 내진설계기준(2018. 내진설계 일반 : KDS 17 10 00→지진하중변경)을 적용하여 내진성능평가를 수행하였다. 또한 기존시설물(교량) 내진성능 평가요령·해설 및 예제집(2015. 국토교통부, 한국시설안전공단)에 근거하여 내진성능평가를 수행하였으며, 평가지침에서 규정하고 있지 않은 사항에 대해서는 다음과 같은 설계기준 및 지침 등을 참고하였다.

- (1) 기존시설물(교량) 내진성능 평가요령·해설 및 예제집
(2015. 국토교통부, 한국시설안전공단)
- (2) 콘크리트 구조설계기준(한국콘크리트학회, 2012)
- (3) KDS 17 10 00 : 2018 (내진설계 일반)
- (4) Guide Specification for Seismic Isolation Design(AASHTO)
- (5) 도로교 설계기준(한국도로교통협회)
- (6) 도로공사 표준시방서(국토교통부)
- (7) 도로의 구조 및 시설기준에 관한 규칙(국토교통부)
- (8) 고속도로공사 전문시방서(한국도로공사)


6.1.2 내진성능평가 지침 분석

본 과업의 내진성능에 대한 평가기준은 기본적으로 국토해양부 평가요령을 준용하였으며, 다음 표에 일반적으로 내진성능평가에 관한 평가요령에 대해서 정리하였다.

구 분	국토해양부 평가요령 [국토해양부, 2015.12]
교대 해석모델링 추가	교대 및 교대 후면 지반의 거동특성 미반영
기초 해석모델링 방법	지진시 구조물의 동적거동을보다 정확히 예측하기 위해서 스프링으로 치환하여 기초와 지반의 상호작용을 고려하여 해석한다.
겹침이음 된 교각의 콘크리트 극한변형률 및 최대 변위연성도	소성힌지 위치내 축방향철근의 겹침이음 비율이 0%에 0.004로 정의하고 있고 나머지는 지침과 동일 겹침이음 50% : 0.003~0.004 (2단 이상 배근) 겹침이음 100% : 0.0007~0.002
사각 보정 방법 (제한적)	3차원 모델링을 전제조건으로 하기 때문에 특별한 언급 없음
단경간 교량의 내진성능 평가	단간경 교량의 내진성능 평가에 대한 언급 없음.
받침부 및 교각 평가시 지진력	보강 전 및 보강 후의 설계용 지진력은 동일하게 탄성지진력과 교각의 휨강도 중 작은 값


6.1.3 내진성능평가 절차

기존교량의 내진성능평가는 구성부재의 내진성능을 파악하기 위해서 실시하는 것이며 구성부재가 보유하고 있는 보유성능(Capacity)과 지진에 의해 요구되는 요구성능(Demand)을 비교하여 평가한다. 주요한 구성부재는 교각기둥, 교량받침, 받침지지갈이, 기초이다.

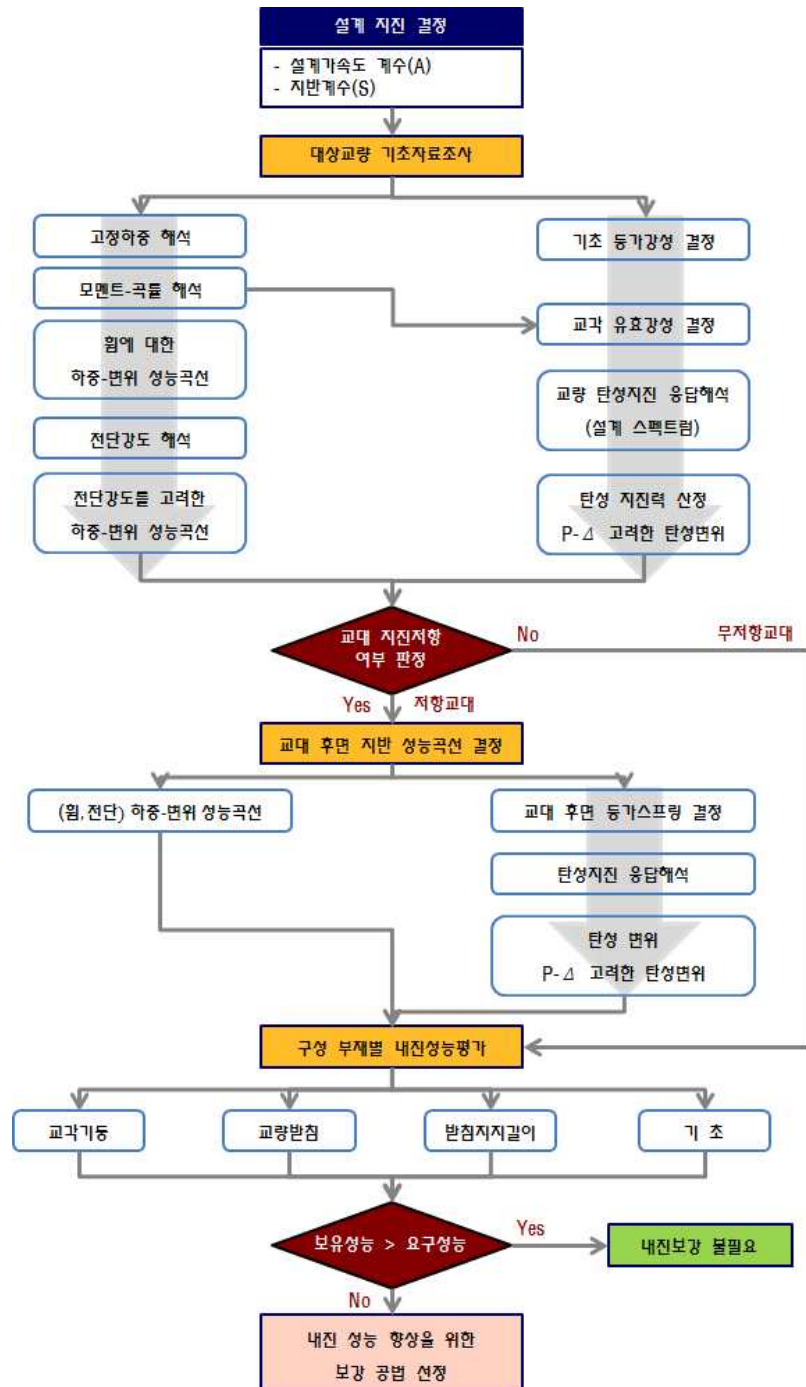

<그림 6.1>내진성능평가 흐름도

- 1) 보유성능(Capacity)을 산정하기 위해 지침에서 제공한 요령에 따라 모멘트-곡률해석(Moment-Curvature Analysis)을 수행하고 기존교각의 모멘트-곡률곡선을 산정하였다.
- 2) 기존교각의 철근콘크리트 단면을 비선형의 구속단면, 비구속단면 및 주철근으로 모델링하여 모멘트-곡률해석을 수행
- 3) 초기항복휨강도 및 공칭휨강도에서의 모멘트-곡률을 분석하여 부재의 등가탄성강도(공급역량)를 산정

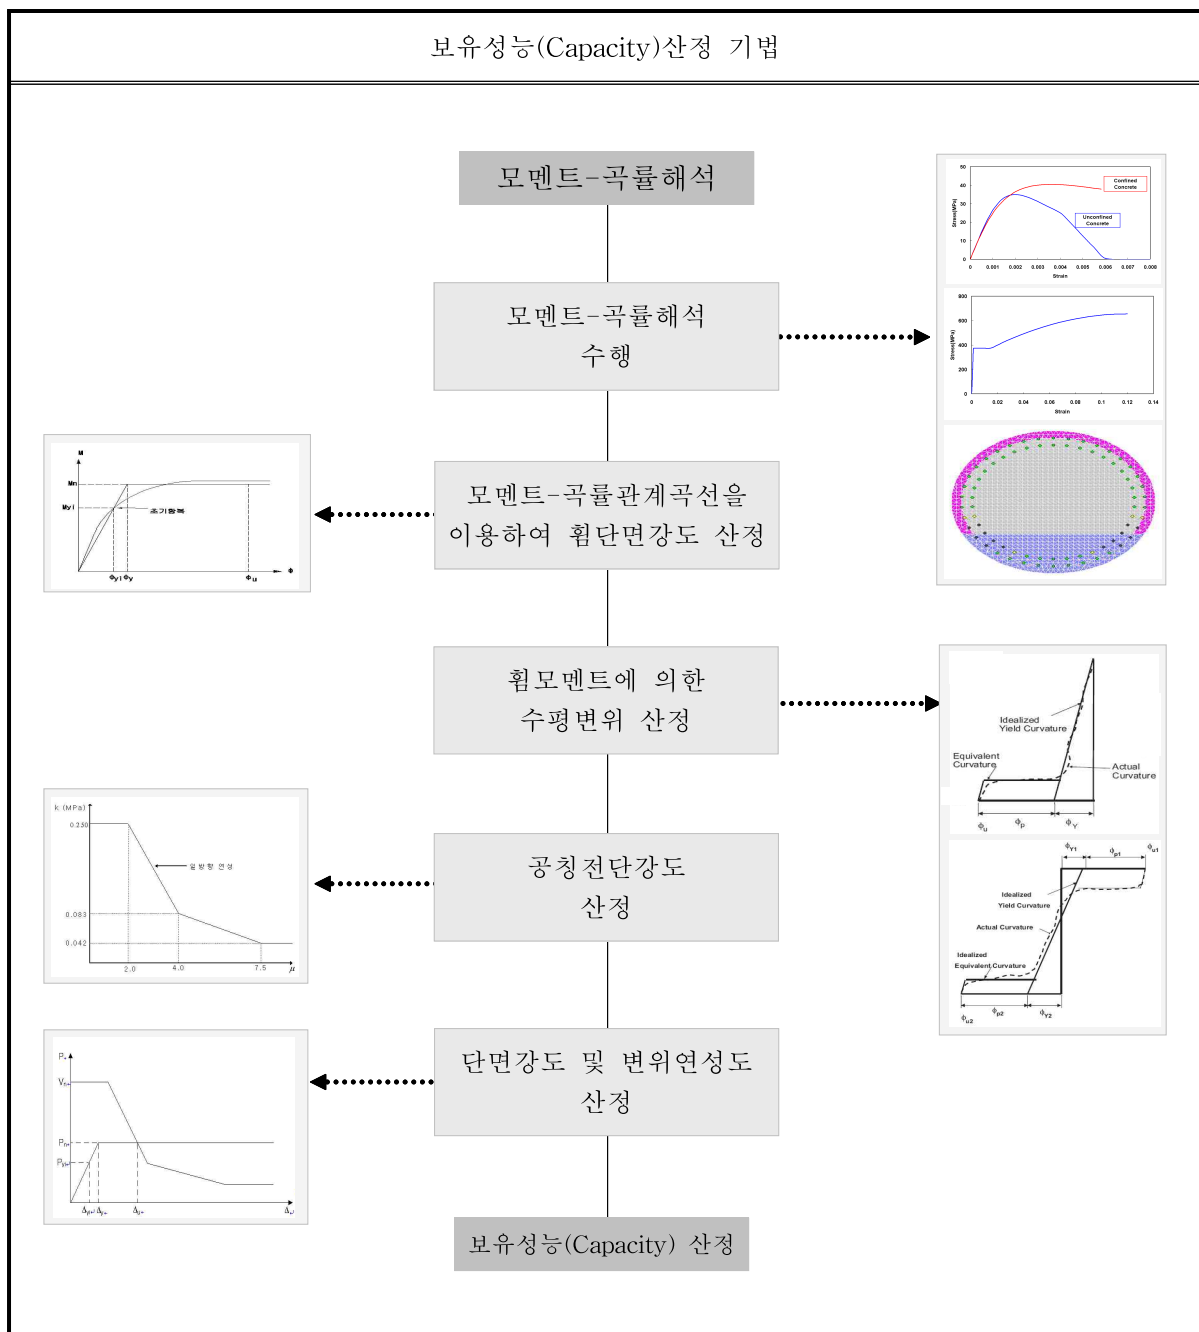

6.1.4 지진해석방법

일반적인 교량형태에 따른 지진해석방법에는 크게 단일모드 스펙트럼 해석법과 다중모드 스펙트럼 해석법 중에서 설계자의 판단에 따라 타당한 방법을 사용하여 선형탄성해석을 하는 것을 원칙으로 한다. 보다 정밀한 해석을 필요하다고 판단되는 교량에 대해서는 시간이력해석법 또는 발주처가 인정하는 검증된 해석법을 사용하여 선형 혹은 비선형해석을 수행할 수 있다.

<표 6.1>지진해석방법

해석방법	적용교량 형식	적용
단일모드 스펙트럼해석법	- 질량분포가 일정하고 경간 사이의 강성비가 거의 일정한 정형구조형태를 가진 교량 - 첫번째 진동모드가 대부분의 동적응답을 지배하는 교량	
다중모드 스펙트럼해석법	- 비정형 교량으로 진동모드간의 연계효과가 큰 교량이나 내부 중심각이 있는 곡선교량 - 고차의 진동모드가 동적응답에 기여할 것 같은 교량 - 본 과업에서는 다중모드 스펙트럼해석으로 평가하는 것이 바람직하여 다중모드 스펙트럼해석방법으로 실행	○
시간이력해석법	- 기하학적 형태가 복잡한 구조를 가진 교량 - 지진격리반침의 비선형특성을 고려한 지진격리교량 - 사장교, 현수교 등 예상하지 못하는 구간에 소성현상이 발생할 가능성이 충분히 있는 교량	

6.1.5 지진력의 조합

① 교량의 각 구성부재에 작용하는 지진력의 크기는 교각에 의하여 전달되는 지진하중을 기본으로 하며 이는 내진성능 평가기준 지진에 대한 응답스펙트럼에서 구한 지진력의 크기와 교각의 단면강도 중 작은 값으로 한다.

② 탄성지진력의 조합은 30% 규칙을 따른다.

$$\text{COM1} \quad [F_E^L]_{\text{com1}} = 1.0 \times [F_E^L]_L + 0.3 \times [F_E^L]_T$$

$$[F_E^T]_{\text{com1}} = 0.3 \times [F_E^T]_L + 1.0 \times [F_E^T]_T$$

$$\text{COM2} \quad [F_E^L]_{\text{com2}} = 0.3 \times [F_E^L]_L + 1.0 \times [F_E^L]_T$$

$$[F_E^T]_{\text{com2}} = 1.0 \times [F_E^T]_L + 0.3 \times [F_E^T]_T$$

$$[F_E^L]_{\text{comb}} = \max \langle [F_E^L]_{\text{com1}}, [F_E^L]_{\text{com2}} \rangle$$

$$[F_E^T]_{\text{comb}} = \max \langle [F_E^T]_{\text{com1}}, [F_E^T]_{\text{com2}} \rangle$$

여기서, $[F_E^L]_{comb}$: 교축방향의 조합탄성지진력

$[F_E^L]_L$: 교축방향 입력지반운동에 대한 교축방향의 탄성지진력

$[F_E^T]_L$: 교축방향 입력지반운동에 대한 교축직각방향의 탄성지진력

$[F_E^T]_{comb}$: 교축직각방향의 조합탄성지진력

$[F_E^L]_T$: 교축직각방향 입력지반운동에 대한 교축방향의 탄성지진력

$[F_E^T]_T$: 교축직각방향 입력지반운동에 대한 교축직각방향의 탄성지진력

F 는 변위(Δ), 전단력(V), 모멘트(M)를 말하며, 위첨자는 응답방향, 아래첨자는 입력지반운동의 방향을 말한다.

③ 스펙트럼해석의 경우는 응답가속도(탄성지진응답계수, C_s)의 크기를 결정하여 계산한다. 단경간 교량 또는 일점고정 연속교의 교축방향과 같이 단자유도로 모델링 가능한 구조의 탄성지진력은 다음과 같이 간략하게 계산이 가능하다. 그러나, 다경간 연속교의 상부구조는 일반적으로 교축직각방향에 대해서는 모든 교각에서 적어도 하나 이상의 고정받침에 의해 지지되므로 지진시 관성력은 고정받침에 의해 지지된 모든 교각으로 분담된다.

$$F_E = W \times C_s$$

④ 교축 및 교축직각방향의 지진하중은 탄성지진력(FEQ)과 단면강도(Fn)를 비교하여 작은 것으로 한다. 이 하중을 기본으로 하여 교량의 각 구성부재에 요구되는 소요역량을 계산한다.


$$F_{EQ}^L = \text{Min} [F_n^L, F_E^L] \quad \text{교축방향}$$

$$F_{EQ}^T = \text{Min} [F_n^T, F_E^T] \quad \text{교축직각방향}$$

6.1.6 콘크리트의 재료모델


평가지침에서는 교각의 모멘트-곡률해석에서 콘크리트 재료 해석모델은 횡방향철근의 구속효과를 고려한 횡구속 압축 응력-변형률 모델과 횡방향철근의 구속효과를 무시한 비횡구속 압축 응력-변형률 모델을 선택적으로 적용하며 철근 재료 해석모델은 변형경화를 고려한 응력-변형률 모델을 적용하게끔 되어 있다.

콘크리트 재료모델은 콘크리트 압축응력 변형률 관계를 실제 거동과 유사하게 예측할 수 있는 적절한 모델로 Mander 등의 제안식을 제시하고 있어 본 과업에서도 콘크리트 재료모델로 Mander Model을 사용하였다.

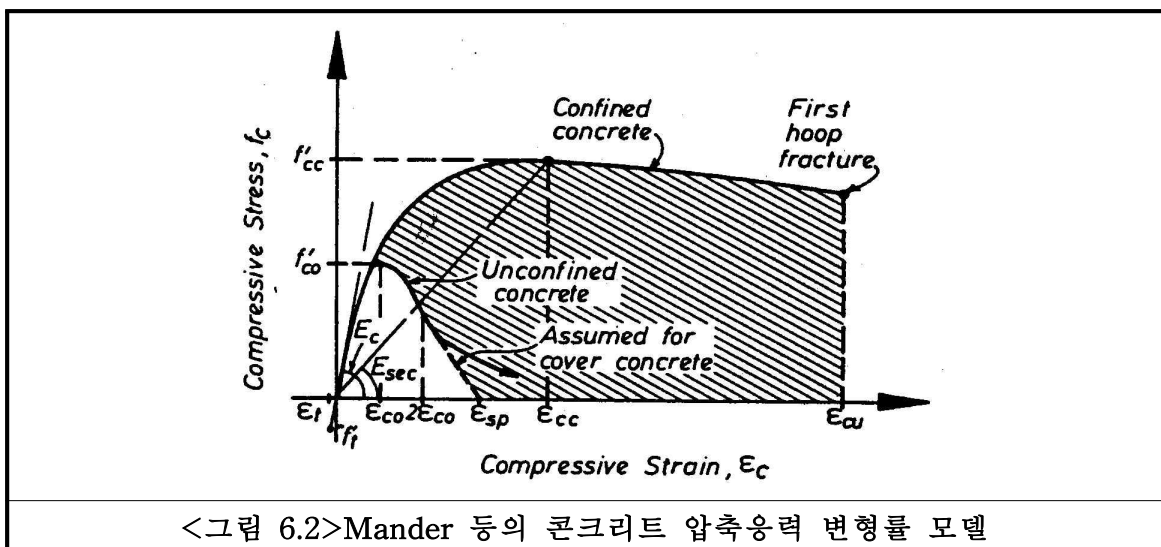

6.1.7 철근재료모델

평가지침에서는 교각의 모멘트-곡률해석에서의 교각의 모멘트-곡률 해석에 적용되는 철근 모델은 실제 거동을 예측할 수 있는 적절한 모델을 사용하여야 한다. 적절한 모델은 변형경화를 고려한 응력-변형률 모델을 의미하며 아래그림과 같은 세 가지 형태의 모델 중 하나를 선택하여 사용할 수 있다.

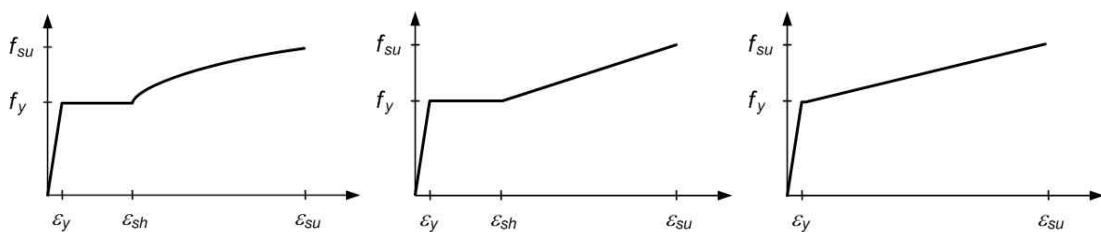

<그림 6.3>철근의 강도 및 변형률


<표 6.2>철근의 강도 및 변형률

철근 종류	f_y	f_{su}	ε_y	ε_{sh}	ε_{su}
SD240	240 MPa	390 MPa	0.0012	0.0115	0.128
SD300	300 MPa	440 MPa	0.0015	0.022	0.125
SD350	350 MPa	490 MPa	0.00175	0.022	0.122
SD400	400 MPa	560 MPa	0.002	0.022	0.120
SD500	500 MPa	620 MPa	0.003	0.012	0.080


6.1.8 소성힌지부의 축방향 철근 겹침 적용

(1) 검토의 필요성

- ① 교각의 내진성능평가에서는 단순히 강도만의 평가가 아니라 연성능력을 고려한 연성에 대한 검토가 필요함.
- ② 연성에 대한 검토는 최대 휨모멘트가 발생하는 소성힌지부에서의 모멘트 곡률해석을 통하여 실시함.
- ③ 모멘트 곡률해석에 필요한 항목으로는 콘크리트와 철근의 재료 물성치로 연성능력을 좌우하는 항목은 콘크리트의 극한변형률이며 극한변형률은 겹침이음의 유무에 따라 상이함.
- ④ 따라서 겹침이음의 유무로 교각의 연성에 대한 능력이 상이하며 결과적으로 내진성능이 다르게 평가되므로 소성힌지부에 겹침이음의 유무에 대한 판단이 필요함.

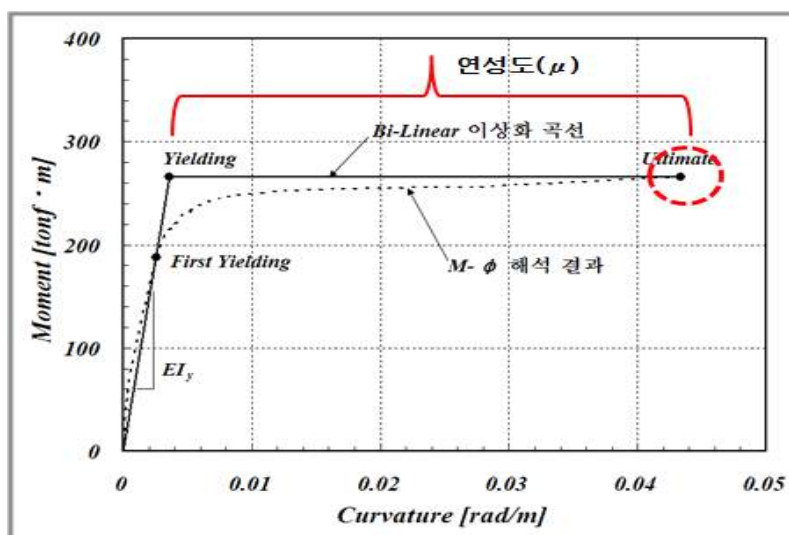

모멘트 곡률 해석

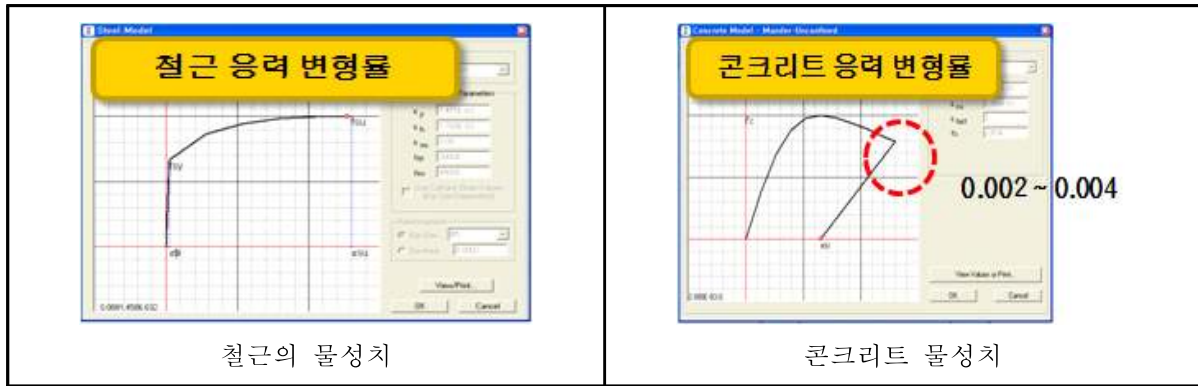

(2) 모멘트 곡률해석 기준

① 철근콘크리트 교각의 모멘트 곡률해석에는 콘크리트와 철근에 대한 적절한 재료 모델을 적용해야 하며 축방향 철근의 이음상세와 횡방향 철근에 의한 횡구속 정도를 고려하여 극한상태를 정의하여야 함. (교량 내진성능평가 지침)

② 소성힌지영역에서 축방향철근의 겹침이음이 있는 경우에는 축방향 철근 겹침이음 부의 부착파괴에 의하여 극한변형률이 감소되어 공급연성도는 작아지므로 극한변형률을 감소시켜 공칭휨강도를 계산하여야 함. (기존교량 내진성능 평가요령)


③ 겹침이음의 정도에 따라 콘크리트 극한변형률을 3단계로 나누어 적용하도록 함.

④ 겹침이음 유무에 따른 기준별 콘크리트 극한변형률

(3) 문제점 및 검토방안

문제점	검토방안
1. 기존설계도서에 의한 축방향철근 겹이음 위치 파악은 설계도서 상에서 판단하기 어려운 상태임. 2. 코어채취를 통한 현장조사로 겹이음 위치를 확인할 수 있으나 코어채취로 인한 구조물의 손상이 발생하므로 지양토록 함.	1. 기존 설계도서를 분석하여 활용하는 방안으로 철근상세 도면의 철근길이 등을 가지고 추정하여 판단함. 2. 소성힌지 구역 내에 축방향철근 겹이음의 유무를 준공 당시의 시공방법 및 유사 설계 사례를 참조로 판단하여 상식적이고 합리적인 축방향 철근 겹이음의 유무를 판단함. 3. 철근탐사는 일반적으로 장비 진행방향에 직교한 철근의 간격을 탐지하는 것으로 철근의 두께 및 겹이음의 유무를 추정할 수 없으므로 계산결과와의 비교분석 자료로 사용함. 4. 철근의 길이 8.0m를 가지고 기초 하단에서부터의 높이를 계산하여 소성힌지 구역 내에 겹이음 유무를 판단함.

(4) 철근 접이음 적용 결과 예시

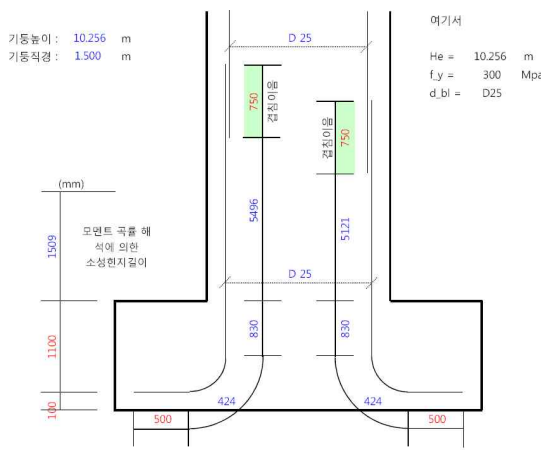소성힌지 구간 산정식	접이음 여부 판단
소성힌지 길이 계산은 교각높이, 주철근 직경, 교각 직경을 가지고 산정하는 방법이 있으며 이 중에서 최대값을 해당 교각의 소성힌지 구역 높이로 결정함. ① $0.08H_e + 0.022f_y \text{ dbl}$ H_e : 교각높이, f_y : 철근강도, dbl:철근직경 ② $0.44f_y \text{ dbl}$ ③ D (교각직경) ④ $H_e/6$ (H_e : 교각높이) ⑤ 450mm	 여기서 $H_e = 10,256 \text{ m}$ $f_y = 300 \text{ Mpa}$ $\text{dbl} = D25$ △ 교각 기둥의 소성구역내 겹침이음이 없음.

6.1.9 지진구역 및 지진위험도

① 지진구역

지진구역	행정구역	
I	시	서울, 인천, 대전, 부산, 대구, 울산, 광주, 세종
	도	경기, 충북, 충남, 경북, 경남, 전북, 전남, 강원 남부1
II	도	강원 북부2, 제주
1 강원 남부(군, 시) : 영월, 정선, 삼척, 강릉, 동해, 원주, 태백 2 강원 북부(군, 시) : 홍천, 철원, 화천, 횡성, 평창, 양구, 인제, 고성, 양양, 춘천, 속초		

② 지진구역계수

지진구역	I	II
지진구역계수, Z	0.11	0.07

③ 위험도계수


평균재현주기 (년)	50	100	200	500	1,000	2,400	4,800
위험도계수, I	0.40	0.57	0.73	1	1.4	2.0	2.6

④ 지반의 분류

국지적인 토질조건, 지질조건과 지표 및 지하 지형이 지반운동에 미치는 영향을 고려하기 위하여 지반을 다음과 같이 $S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6$ 의 6종으로 분류한다. 다만, 기반암은 전단파속도가 760 m/s 이상인 지층으로 정의한다.

지반종류	지반종류의 호칭	분류기준	
		기반암 깊이, H (m)	토층평균전단파속도, $V_{s,soil}$ (m/s)
S_1	암반 지반	1 미만	-
S_2	얕고 단단한 지반	1~20 이하	260 이상
S_3	얕고 연약한 지반		260 미만
S_4	깊고 단단한 지반	20 초과	180 이상
S_5	깊고 연약한 지반		180 미만
S_6	부지 고유의 특성평가 및 지반응답해석이 필요한 지반		

⑤ 설계지반운동의 특성 표현

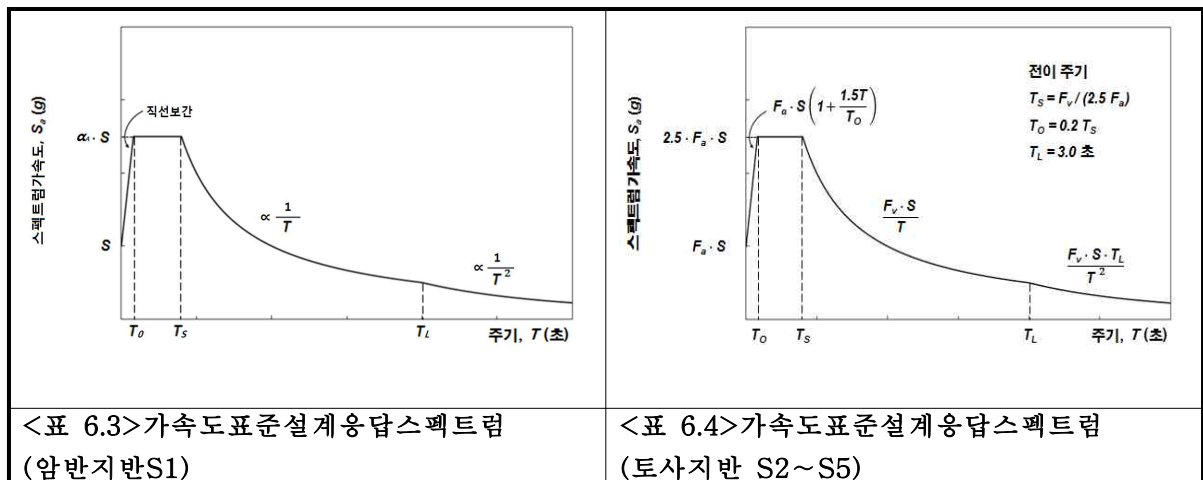

구분	α_A (단주기스펙트럼 증폭계수)	전이주기(sec)		
		T_0	T_s	T_L
수 평	2.8	0.06	0.3	3

지반종류	단주기지반증폭계수, F_a			장주기지반증폭계수, F_v		
	$S \leq 0.1$	$S = 0.2$	$S = 0.3$	$S \leq 0.1$	$S = 0.2$	$S = 0.3$
S_2	1.4	1.4	1.3	1.5	1.4	1.3
S_3	1.7	1.5	1.3	1.7	1.6	1.5
S_4	1.6	1.4	1.2	2.2	2.0	1.8
S_5	1.8	1.3	1.3	3.0	2.7	2.4

6.2 내진성능평가(범물방향)

6.2.1 교량제원

교량명 : 범안대교(범물방향)

교량등급 : 1등급(DB-24)


교량형식 : Steel Box Girder교

교장 : $30.0+3@55.0+4@50.0+3@50.0+3@50.0=545.0\text{m}$


교량폭 : $B = 17.500\text{m}$

하부콘크리트강도 : 24 MPa


하부철근강도 : 300 MPa

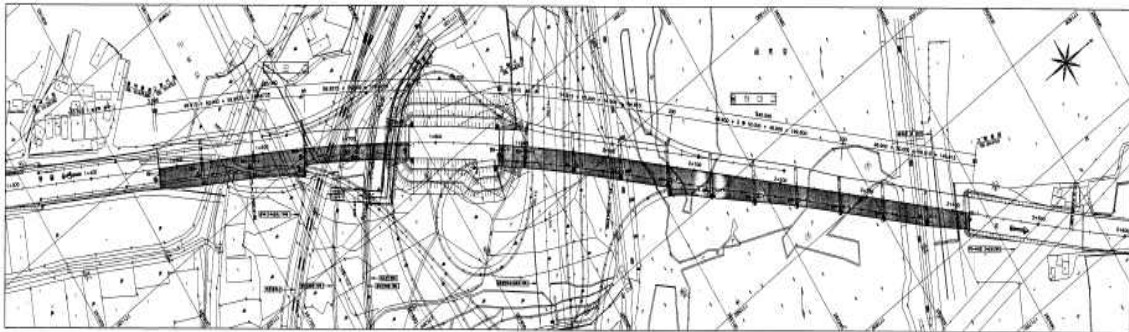


<그림 6.4>범안대교(범물방향) 평면도

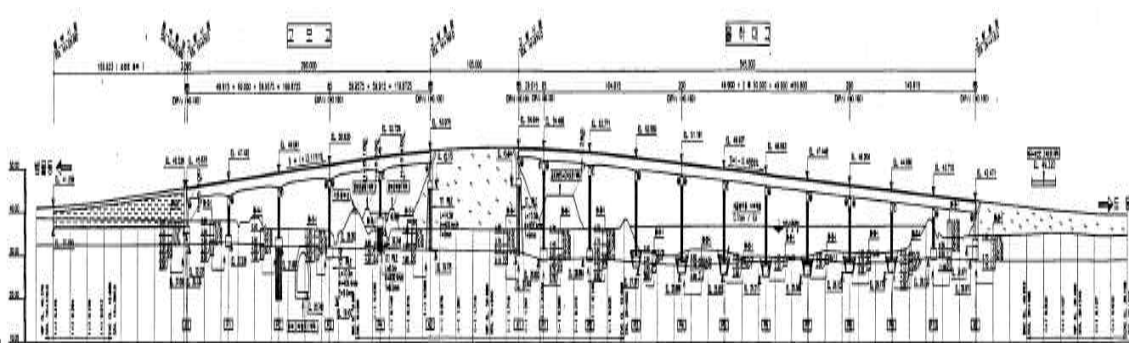


<그림 6.5>범안대교(범물방향) 종단면도

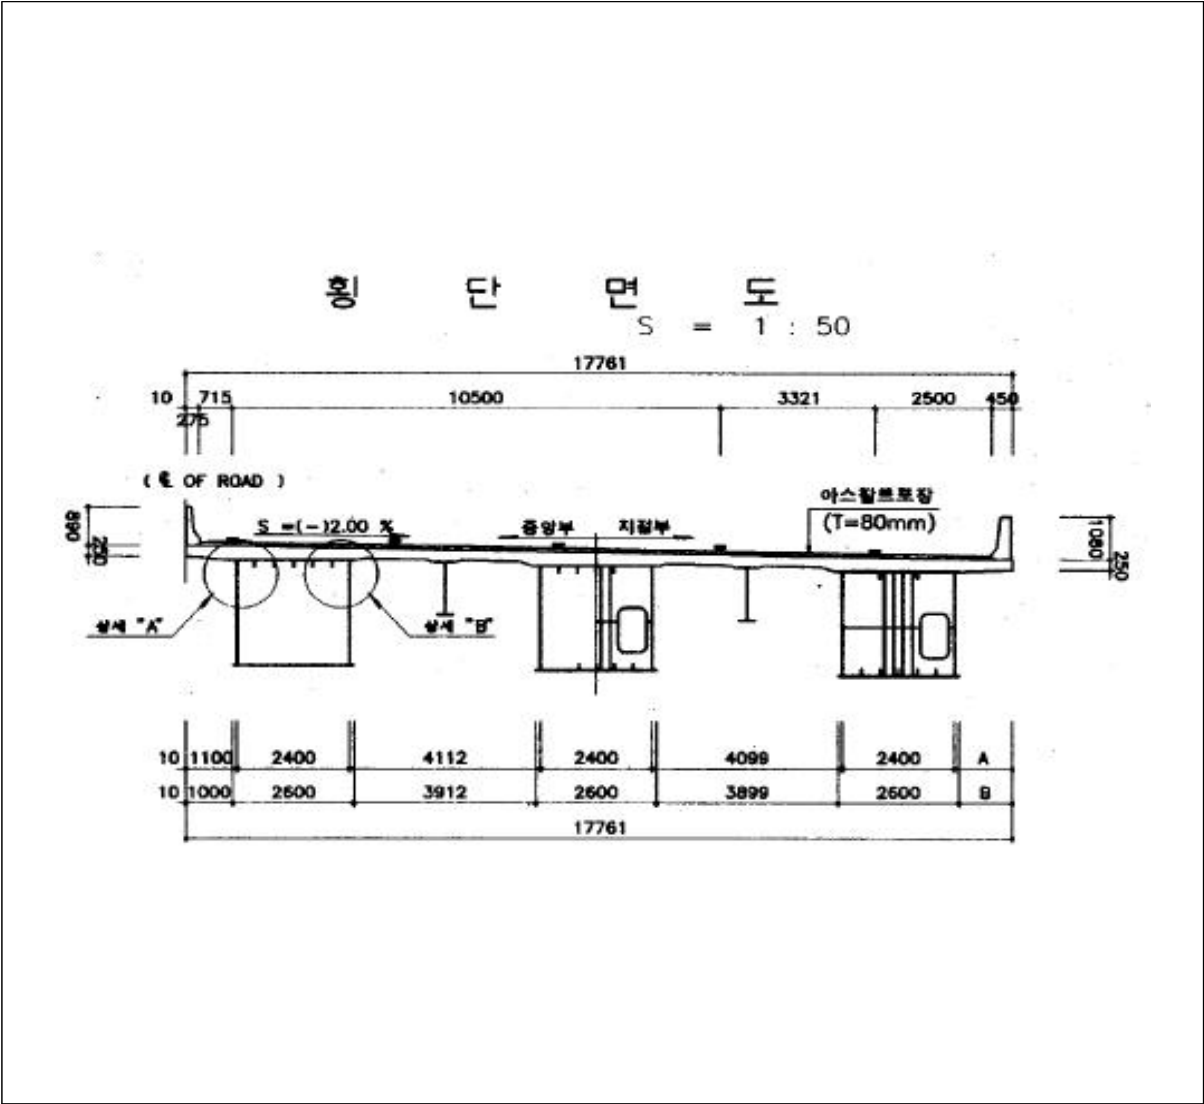


<그림 6.6>범안대교(범물방향) 횡단면도

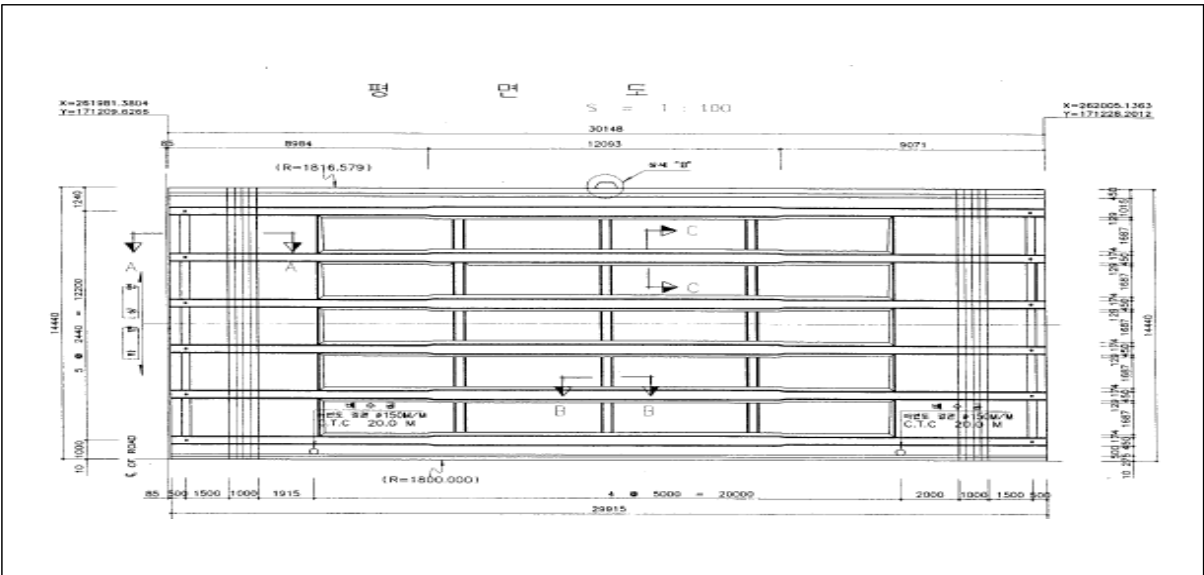


<그림 6.7>범안대교(범물방향) 상부 일반도(1)

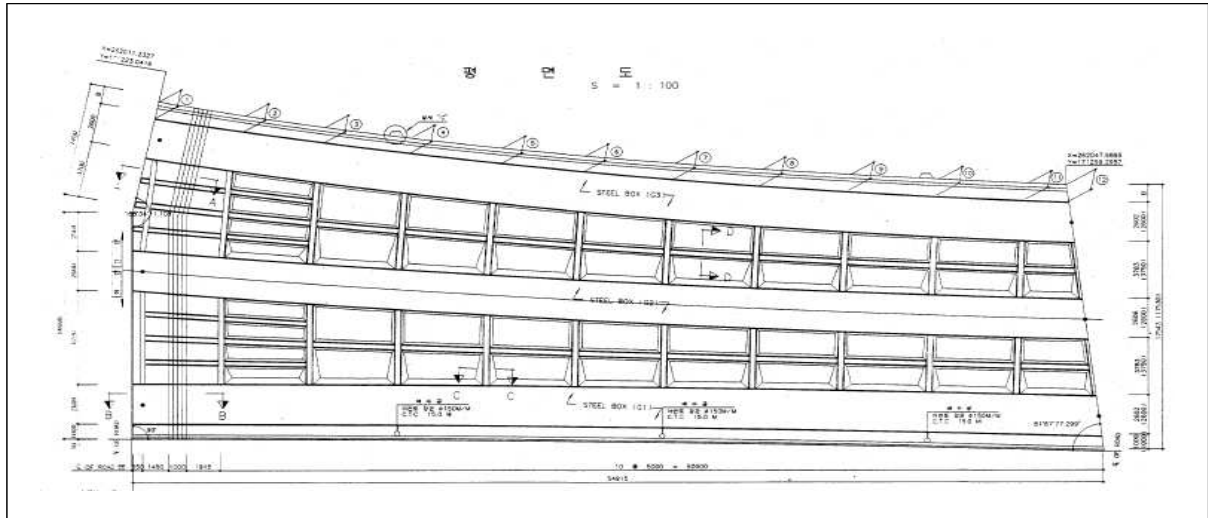


<그림 6.8>범안대교(범물방향) 상부 일반도(2)

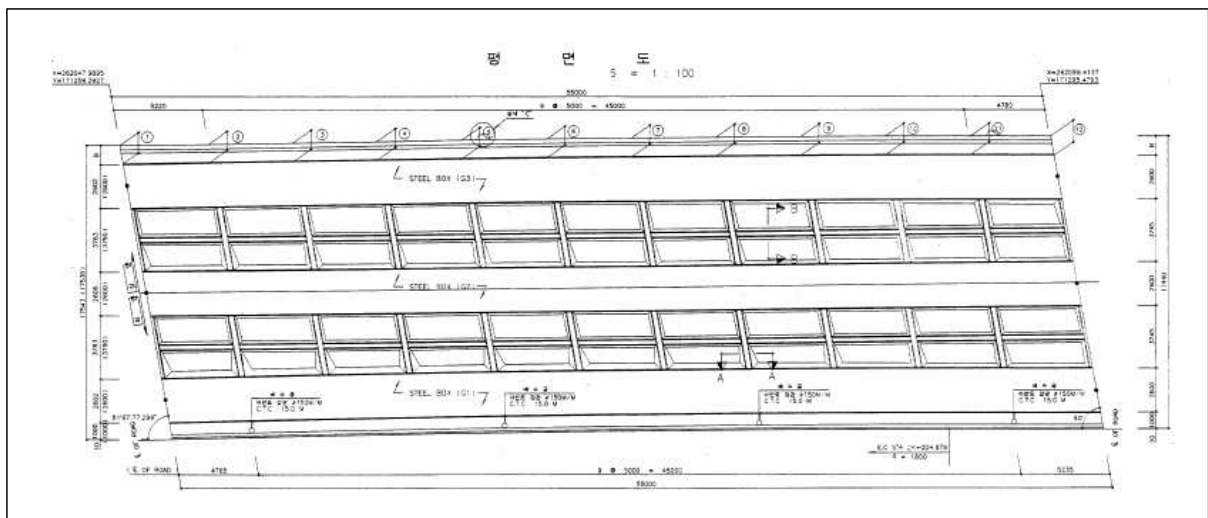


<그림 6.9>범안대교(범물방향) 상부 일반도(3)

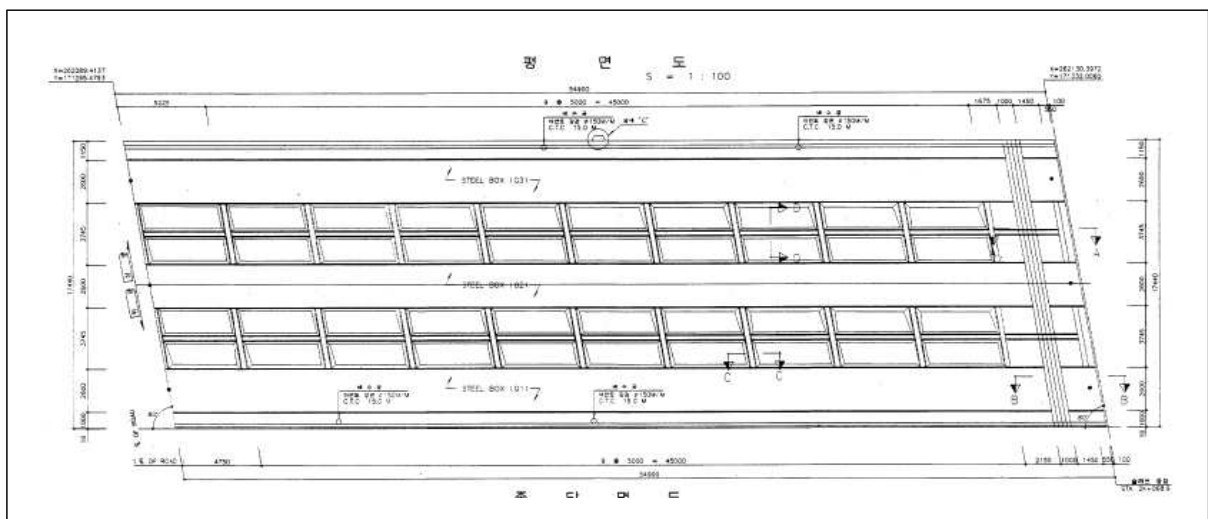


<그림 6.10>범안대교(범물방향) 상부 일반도(4)

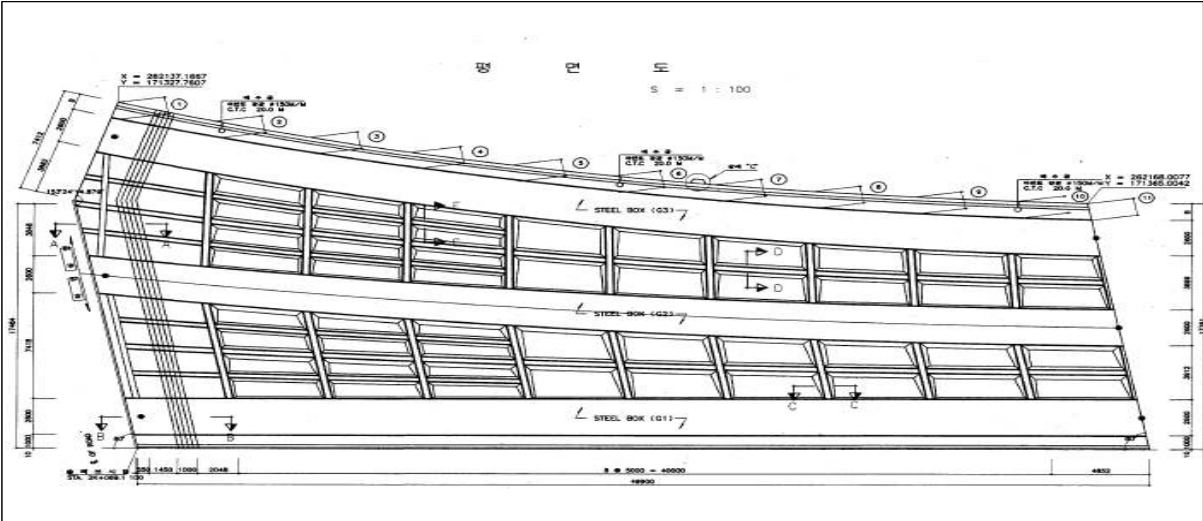


<그림 6.11>범안대교(범물방향) 상부 일반도(5)

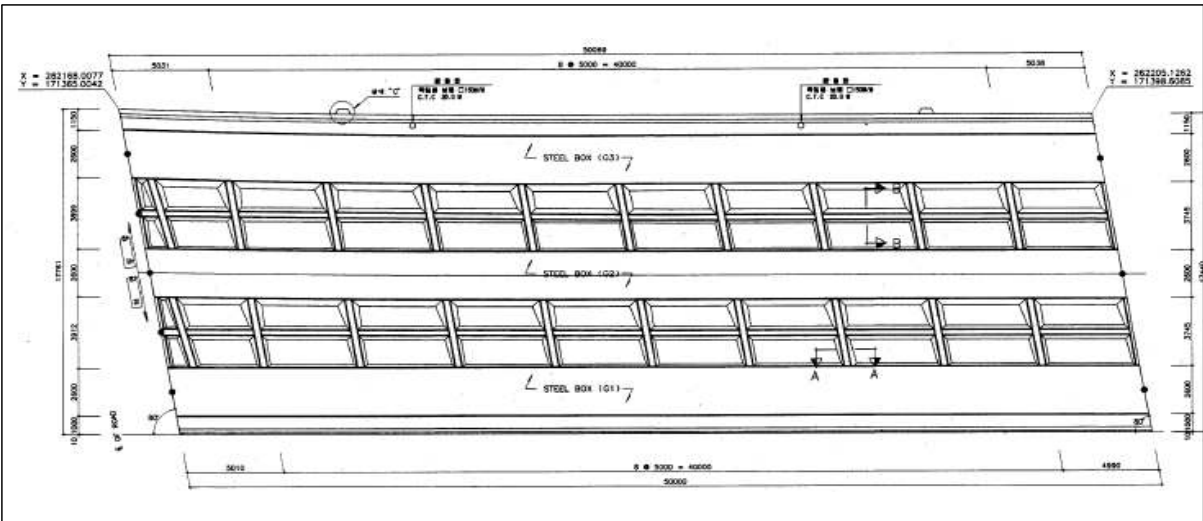


<그림 6.12>범안대교(범물방향) 상부 일반도(6)

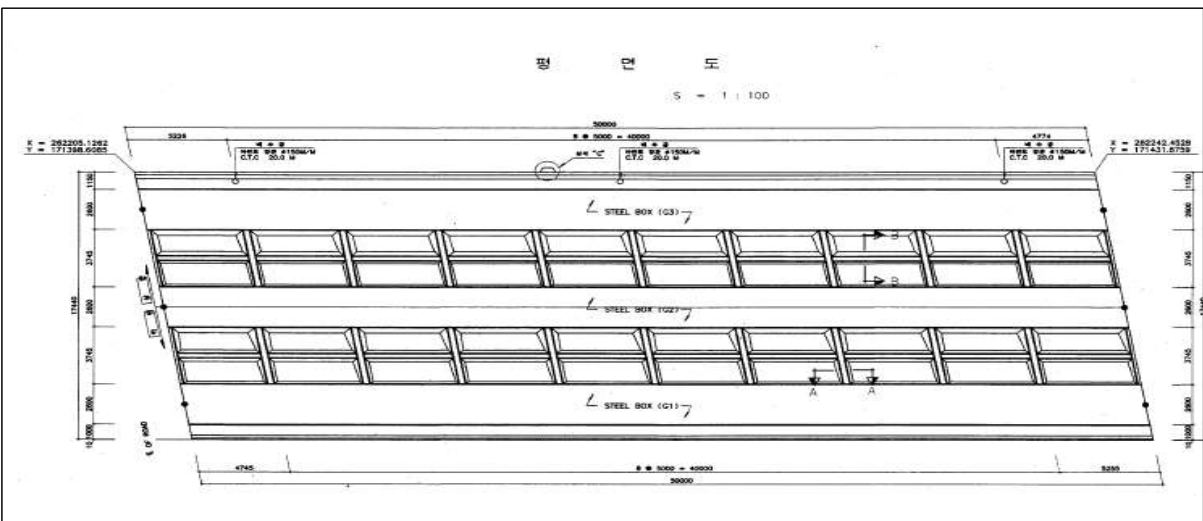



<그림 6.13>범안대교(범물방향) 상부 일반도(7)

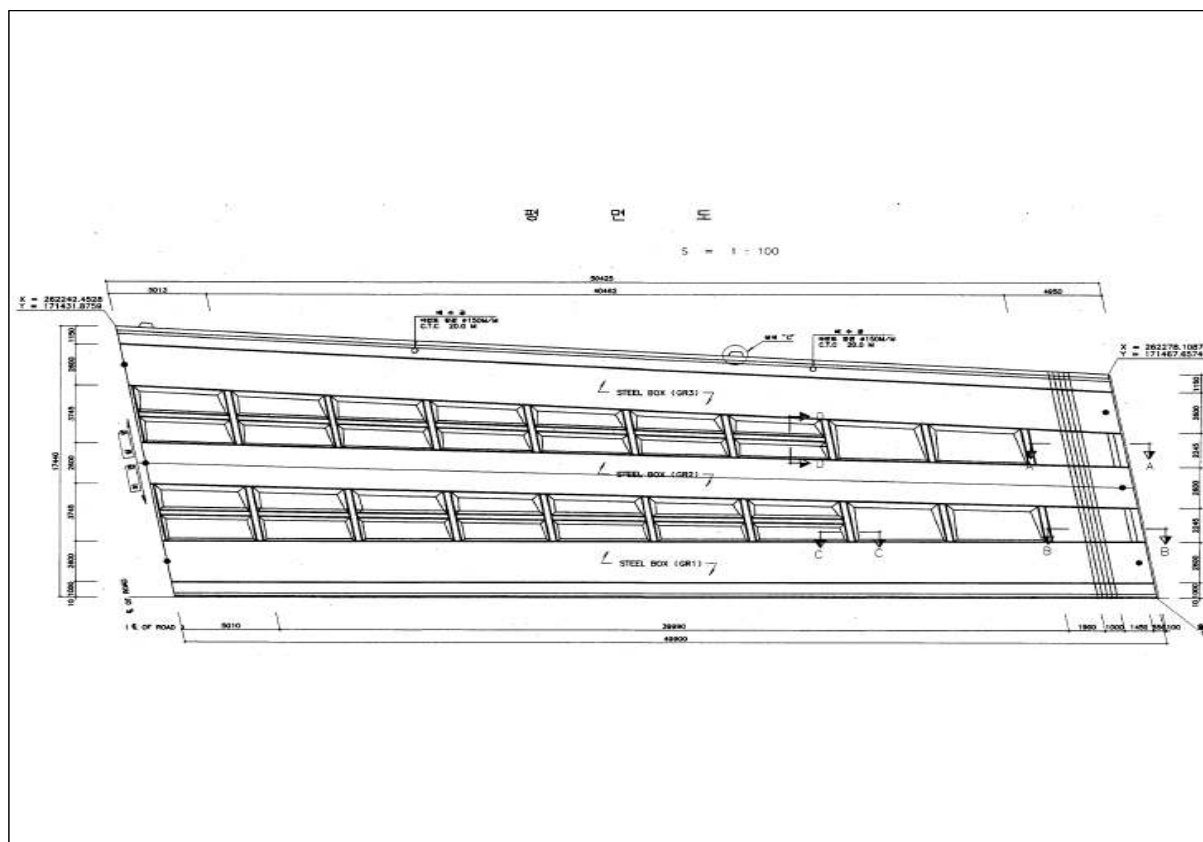


<그림 6.14>범안대교(범물방향) 상부 일반도(8)

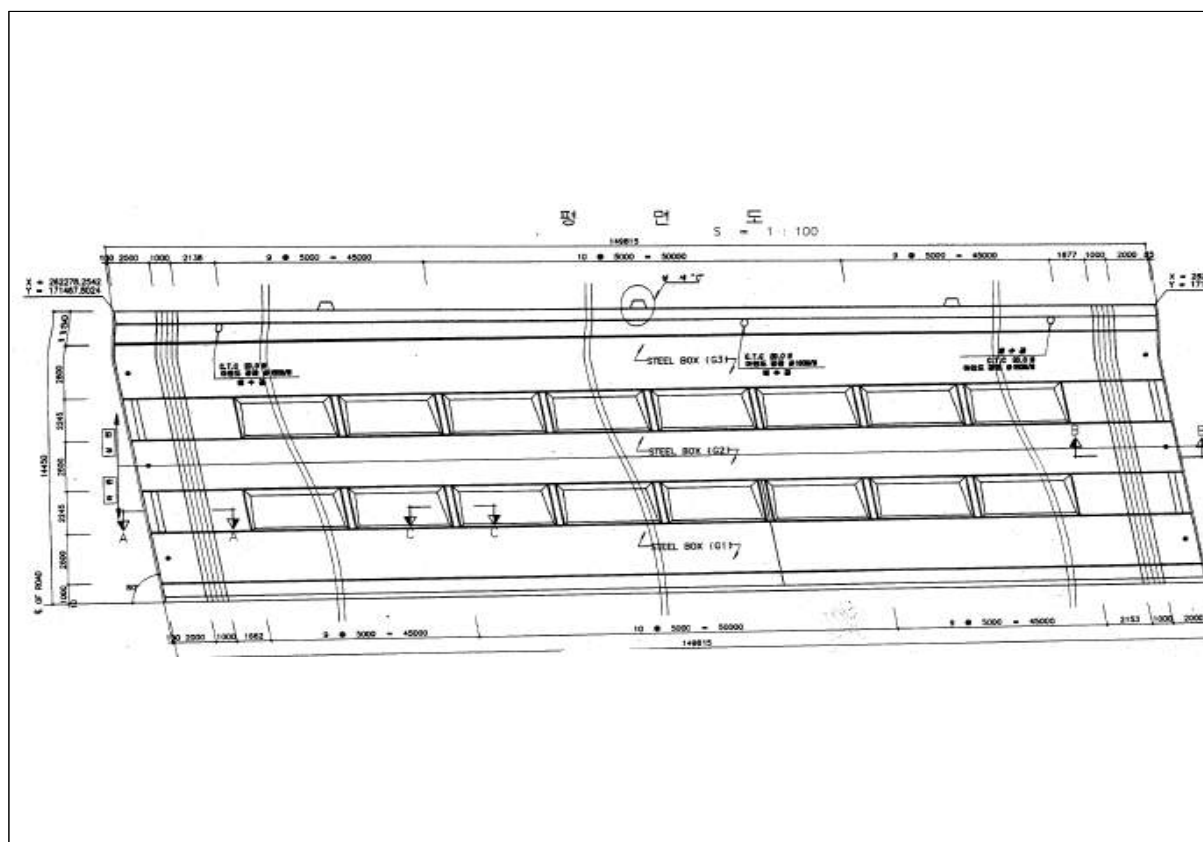


<그림 6.15>범안대교(범물방향) 상부 일반도(9)

  

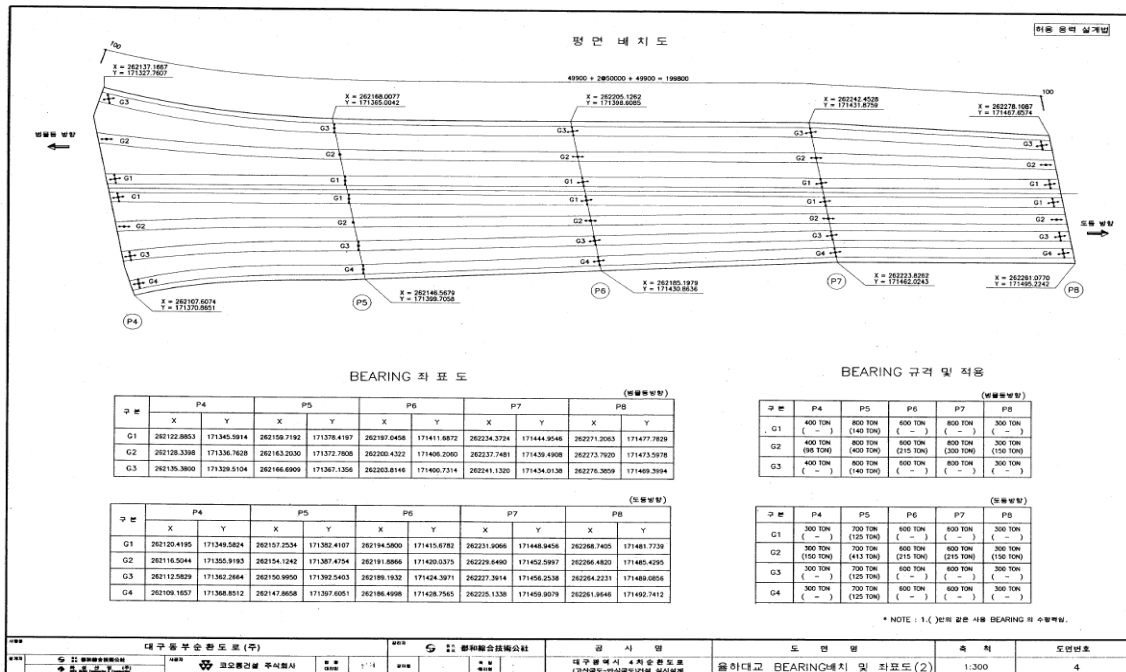


<그림 6.18>범안대교(범물방향) 교량받침 배치도(2)

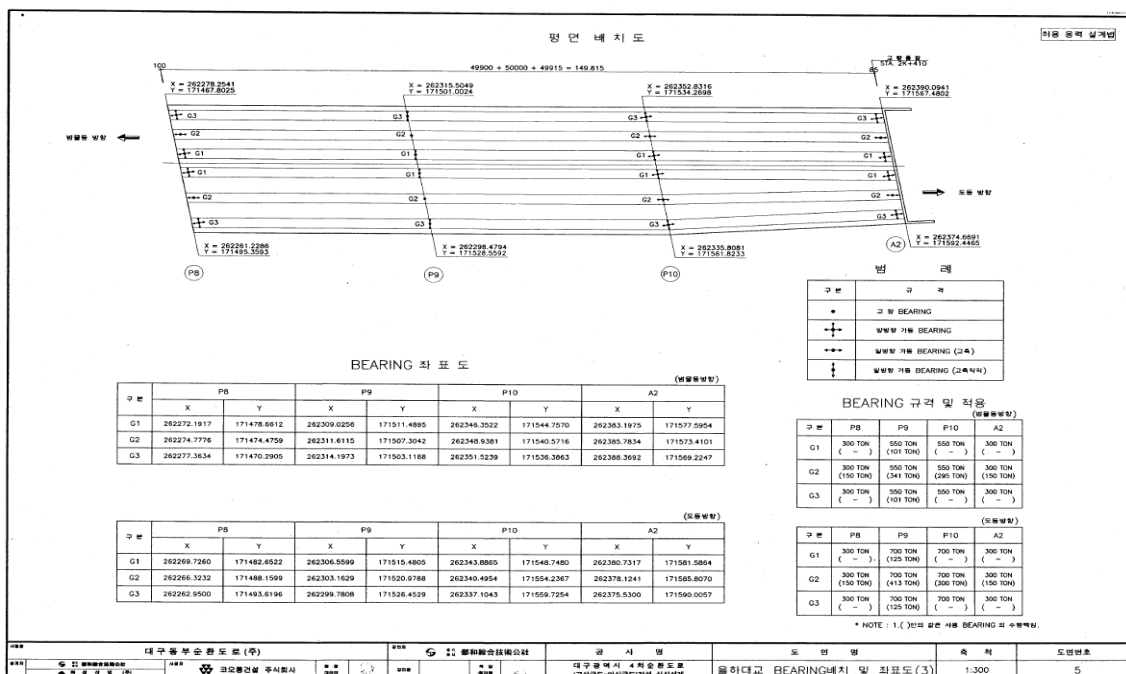

<그림 6.19>범안대교(범물방향) 교량받침 배치도(3)

6.2.2 구조해석 모델

교량 상부구조의 모델링은 상부구조의 도심과 주형하단까지는 강체연결(Rigid link)로 주형하단에서 교각상단까지는 교량받침의 배치를 고려하여 변위에 대한 자유도를 연결한다. 또한, 받침종류에 따라서 적절한 내진저항 능력을 반영할 수 있도록 탄성연결 또는 비선형 강성연결 기능을 적용 한다. 해석프로그램은 MIDAS Civil을 이용하였다.

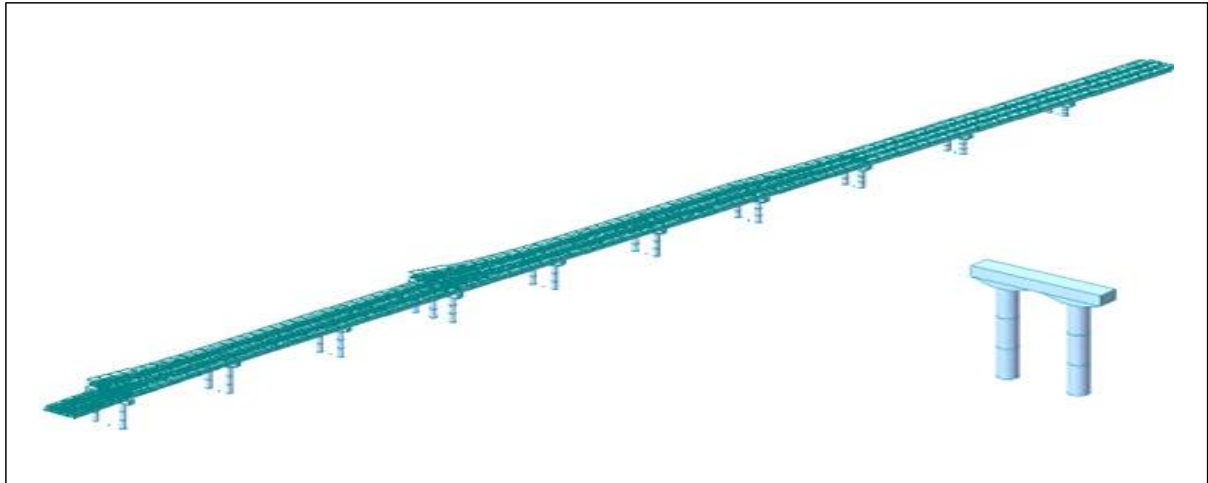


<그림 6.20>범안대교(범물방향) 교량 구조해석 모델링

6.2.3 모멘트-곡률 해석

교각의 최대 휨모멘트가 발생하는 단부구역(소성힌지구역)에 축방향 철근의 겹침이음 상태에 따라 연성능력이 크게 변화한다. 이를 모멘트-곡률 해석에서 반영하기 위해서는 겹침여부를 판정하여 겹침이음 비율에 따라 콘크리트 극한변형률 및 이에 따른 변위연성도를 제한하여야 한다.

구 분	특 성	단 면 형 상
ϵ_{co} : 콘크리트의 최대변형률	0.002	
ϵ_{cu} : 콘크리트의 극한변형률	0.004	
$f'_c = f'_{cc}$: 콘크리트 압축 강도	24	
ϵ_y : 항복변형률	0.00150	
ϵ_{sh} : 경화시 변형률	0.0115	
ϵ_{su} : 극한시 변형률	0.125	
f_{sy} : 항복강도	300	
f_{su} : 극한강도	440	

① P2 교각의 모멘트-곡률 곡선

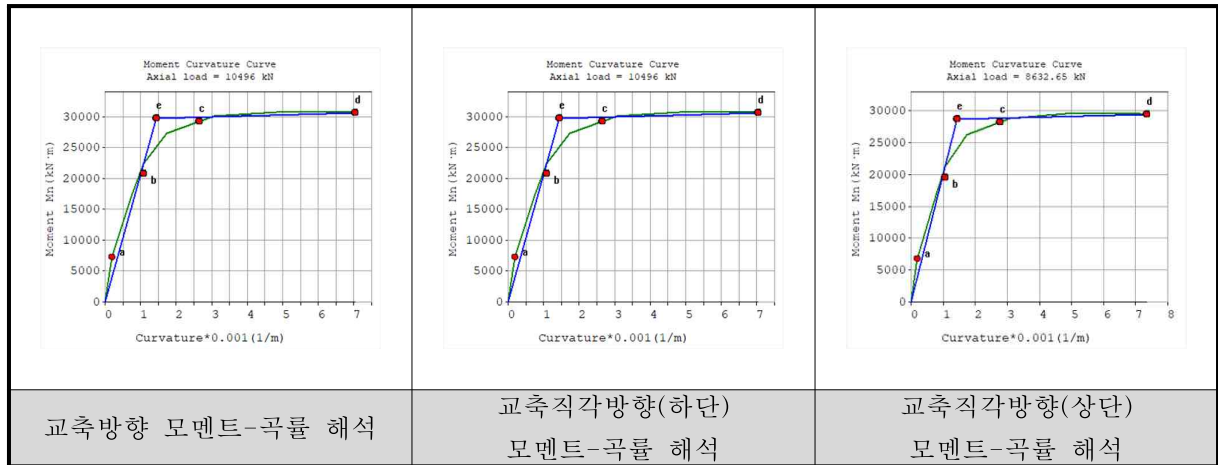

▪ 교축방향 모멘트-해석 결과값

구 분	모멘트($kN \cdot m$)	곡률(m^{-1})	비 고
초기항복시	20,695	0.001085	M_{yi}^L, ϕ_{yi}^L
항복시	29,739	0.001440	M_y^L, ϕ_y^L
극한시	30,637	0.007026	M_u^L, ϕ_u^L

▪ 교축직각방향(하단) 모멘트-해석 결과값

구 분	모멘트($kN \cdot m$)	곡률(m^{-1})	비 고
초기항복시	20,688	0.001085	M_{yi}^L, ϕ_{yi}^L
항복시	29,737	0.001439	M_y^L, ϕ_y^L
극한시	30,632	0.007025	M_u^L, ϕ_u^L


▪ 교축직각방향(상단) 모멘트-해석 결과값

구 분	모멘트($kN \cdot m$)	곡률(m^{-1})	비 고
초기항복시	19,551	0.001059	M_{yi}^L, ϕ_{yi}^L
항복시	28,648	0.001428	M_y^L, ϕ_y^L
극한시	29,480	0.007343	M_u^L, ϕ_u^L

▪ 유효강성 산정

구 분	Scale	Ig (m4)	적용 유효강성 (m4)
교축방향	0.491	1.629	0.800
교축직각방향	0.491	1.629	0.800

② P8 교각의 모멘트-곡률 곡선

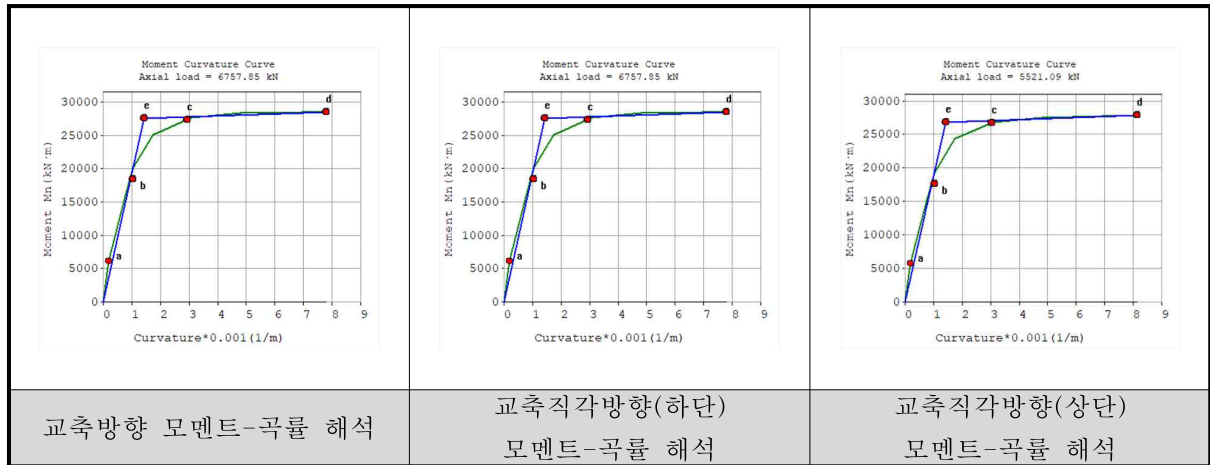

▪ 교축방향 모멘트-해석 결과값

구 분	모멘트($kN \cdot m$)	곡률(m^{-1})	비 고
초기항복시	18,399	0.001035	M_{yi}^L, ϕ_{yi}^L
항복시	27,527	0.001419	M_y^L, ϕ_y^L
극한시	28,476	0.007797	M_u^L, ϕ_u^L

▪ 교축직각방향(하단) 모멘트-해석 결과값

구 분	모멘트($kN \cdot m$)	곡률(m^{-1})	비 고
초기항복시	18,393	0.001034	M_{yi}^L, ϕ_{yi}^L
항복시	27,526	0.001418	M_y^L, ϕ_y^L
극한시	28,482	0.007796	M_u^L, ϕ_u^L


▪ 교축직각방향(상단) 모멘트-해석 결과값

구 분	모멘트($kN \cdot m$)	곡률(m^{-1})	비 고
초기항복시	17,638	0.001017	M_{yi}^L, ϕ_{yi}^L
항복시	26,772	0.001414	M_y^L, ϕ_y^L
극한시	27,818	0.008135	M_u^L, ϕ_u^L

▪ 유효강성 산정

구 분	Scale	Ig (m4)	적용 유효강성 (m4)
교축방향	0.462	1.629	0.752
교축직각방향	0.462	1.629	0.752

③ P9 교각의 모멘트-곡률 곡선

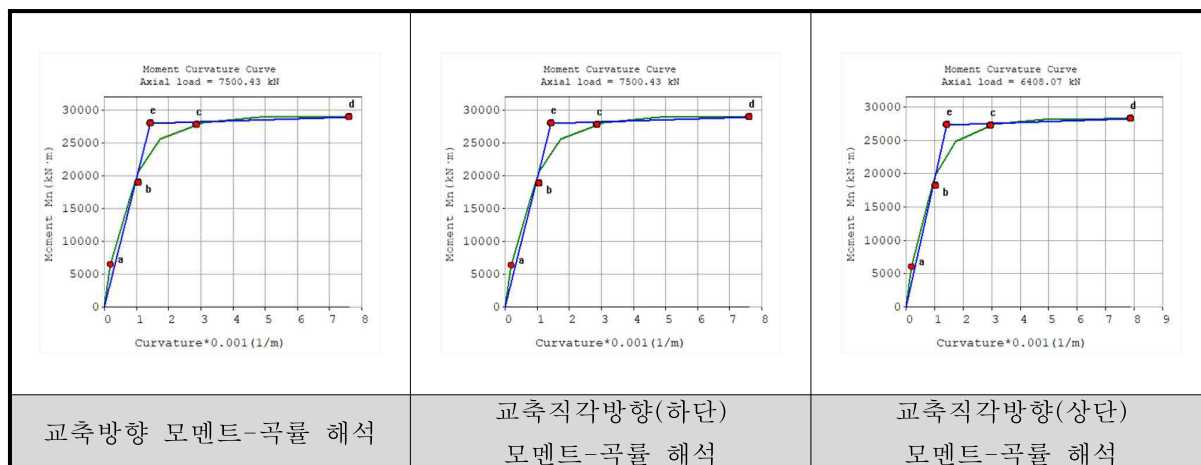

▪ 교축방향 모멘트-해석 결과값

구 분	모멘트($kN \cdot m$)	곡률(m^{-1})	비 고
초기항복시	18,860	0.001045	M_{yi}^L, ϕ_{yi}^L
항복시	27,972	0.001421	M_y^L, ϕ_y^L
극한시	28,849	0.007610	M_u^L, ϕ_u^L

▪ 교축직각방향(하단) 모멘트-해석 결과값

구 분	모멘트($kN \cdot m$)	곡률(m^{-1})	비 고
초기항복시	18,853	0.001044	M_{yi}^L, ϕ_{yi}^L
항복시	27,974	0.001421	M_y^L, ϕ_y^L
극한시	28,860	0.007609	M_u^L, ϕ_u^L

▪ 교축직각방향(상단) 모멘트-해석 결과값

구 분	모멘트($kN \cdot m$)	곡률(m^{-1})	비 고
초기항복시	18,179	0.001029	M_{yi}^L, ϕ_{yi}^L
항복시	27,309	0.001417	M_y^L, ϕ_y^L
극한시	28,268	0.007876	M_u^L, ϕ_u^L


▪ 유효강성 산정

구 분	Scale	Ig (m4)	적용 유효강성 (m4)
교축방향	0.468	1.629	0.762
교축직각방향	0.468	1.629	0.762

6.2.4 지진 해석결과



① 주요 모드 형상 (Mode Shape)

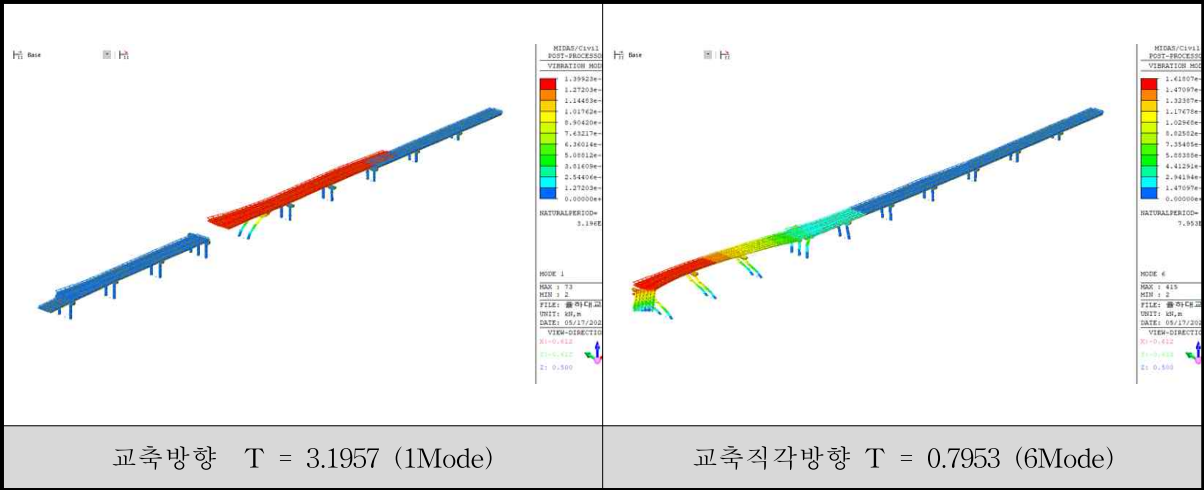

② 대표 검토 교각 부재력 집계

▪ 교각 2

1) 해석결과

부재력	교축방향 지진시		교직방향 지진시	
	교축력	교직력	교축력	교직력
상단축력(kN)	8,632.7		8,632.7	
하단축력(kN)	10,496.0		10,496.0	
상단변위(mm)	167.2	18.1	20.7	49.8
상단전단력(kN)	1,385.5	544.1	181.9	2,290.7
하단전단력(kN)	1,429.4	557.2	193.9	2,485.6
상단모멘트(kN·m)	4,349.0	4,535.7	810.2	19,504.1
하단모멘트(kN·m)	26,866.1	4,723.9	3,348.4	20,836.7

2) 하중경우별 해석결과 (30% 규정 적용)

부재력	하중경우 1		하중경우 2	
	교축력	교직력	교축력	교직력
상단축력(kN)	8,632.7		8,632.7	
하단축력(kN)	10,496.0		10,496.0	
상단변위(mm)	173.4	33.0	70.8	55.2
상단전단력(kN)	1,440.1	1,231.3	597.5	2,454.0
하단전단력(kN)	1,487.6	1,302.9	622.7	2,652.8
상단모멘트(kN·m)	4,592.0	10,386.9	2,114.9	20,864.8
하단모멘트(kN·m)	27,870.6	10,974.8	11,408.2	22,253.8

3) 하중경우별 해석결과 (고정하중)

부재력	하중경우		하중경우	
	교축력	교직력	교축력	교직력
상단축력(kN)	8,632.7		8,632.7	
하단축력(kN)	10,496.0		10,496.0	
상단변위(mm)	0.6	0.3	0.6	0.3
상단전단력(kN)	5.6	21.2	5.6	21.2
하단전단력(kN)	5.6	21.2	5.6	21.2
상단모멘트(kN·m)	45.2	197.5	45.2	197.5
하단모멘트(kN·m)	101.1	158.0	101.1	158.0

4) 방향별 하중조합

부재력	교축방향	교직방향	기호
	교축 조합력	교직 조합력	
상단축력(kN)	8,632.7	8,632.7	P
하단축력(kN)	10,496.0	10,496.0	P _{bot}
상단변위(mm)	174.0	55.5	[ΔE]comb
상단전단력(kN)	1,445.7	2,475.1	[VE]comb,Top
하단전단력(kN)	1,493.2	2,673.9	[VE]comb,Bot
상단모멘트(kN·m)	4,637.2	21,062.3	[ME]comb
하단모멘트(kN·m)	27,971.7	22,411.8	[ME]comb

▪ 교각 8

1) 해석결과

부재력	교축방향 지진시		교직방향 지진시	
	교축력	교직력	교축력	교직력
상단축력(kN)	5,521.1		5,521.1	
하단축력(kN)	6,757.9		6,757.9	
상단변위(mm)	30.7	3.1	3.0	19.3
상단전단력(kN)	704.3	395.6	165.6	2,614.2
하단전단력(kN)	821.3	418.3	190.3	2,766.2
상단모멘트(kN·m)	1,244.3	2,180.9	637.7	14,444.3
하단모멘트(kN·m)	9,665.9	2,364.2	1,735.8	15,670.2

2) 하중경우별 해석결과 (30% 규정 적용)

부재력	하중경우 1		하중경우 2	
	교축력	교직력	교축력	교직력
상단축력(kN)	5,521.1		5,521.1	
하단축력(kN)	6,757.9		6,757.9	
상단변위(mm)	31.6	8.9	12.2	20.3
상단전단력(kN)	754.0	1,179.8	376.9	2,732.8
하단전단력(kN)	878.4	1,248.2	436.7	2,891.6
상단모멘트(kN·m)	1,435.6	6,514.2	1,010.9	15,098.6
하단모멘트(kN·m)	10,186.7	7,065.2	4,635.6	16,379.5

3) 하중경우별 해석결과 (고정하중)

부재력	하중경우		하중경우	
	교축력	교직력	교축력	교직력
상단축력(kN)	5,521.1		5,521.1	
하단축력(kN)	6,757.9		6,757.9	
상단변위(mm)	1.6	0.3	1.6	0.3
상단전단력(kN)	0.4	3.6	0.4	3.6
하단전단력(kN)	0.4	3.6	0.4	3.6
상단모멘트(kN·m)	327.1	17.8	327.1	17.8
하단모멘트(kN·m)	327.1	22.3	327.1	22.3

4) 방향별 하중조합

부재력	교축방향	교직방향	기호
	교축 조합력	교직 조합력	
상단축력(kN)	5,521.1	5,521.1	P
하단축력(kN)	6,757.9	6,757.9	Pbot
상단변위(mm)	33.2	20.5	[ΔE]comb
상단전단력(kN)	754.4	2,736.4	[VE]comb,Top
하단전단력(kN)	878.7	2,895.2	[VE]comb,Bot
상단모멘트(kN·m)	1,762.6	15,116.4	[ME]comb
하단모멘트(kN·m)	10,513.8	16,401.8	[ME]comb

▪ 교각 9

1) 해석결과

부재력	교축방향 지진시		교직방향 지진시	
	교축력	교직력	교축력	교직력
상단축력(kN)	6,408.1		6,408.1	
하단축력(kN)	7,500.4		7,500.4	
상단변위(mm)	79.0	12.1	12.4	11.2
상단전단력(kN)	2,252.0	343.7	391.8	2,163.1
하단전단력(kN)	2,281.4	367.2	402.5	2,273.1
상단모멘트(kN·m)	6,543.4	1,666.1	1,288.7	10,479.0
하단모멘트(kN·m)	28,822.2	1,816.8	4,604.3	11,421.5

2) 하중경우별 해석결과 (30% 규정 적용)

부재력	하중경우 1		하중경우 2	
	교축력	교직력	교축력	교직력
상단축력(kN)	6,408.1		6,408.1	
하단축력(kN)	7,500.4		7,500.4	
상단변위(mm)	82.7	15.4	36.1	14.8
상단전단력(kN)	2,369.5	992.6	1,067.3	2,266.2
하단전단력(kN)	2,402.2	1,049.1	1,086.9	2,383.2
상단모멘트(kN·m)	6,930.0	4,809.8	3,251.7	10,978.8
하단모멘트(kN·m)	30,203.5	5,243.2	13,250.9	11,966.6

3) 하중경우별 해석결과 (고정하중)

부재력	하중경우		하중경우	
	교축력	교직력	교축력	교직력
상단축력(kN)	6,408.1		6,408.1	
하단축력(kN)	7,500.4		7,500.4	
상단변위(mm)	0.2	0.0	0.2	0.0
상단전단력(kN)	19.8	6.9	19.8	6.9
하단전단력(kN)	19.8	6.9	19.8	6.9
상단모멘트(kN·m)	101.2	44.5	101.2	44.5
하단모멘트(kN·m)	103.9	23.6	103.9	23.6


4) 방향별 하중조합

부재력	교축방향	교직방향	기호
	교축 조합력	교직 조합력	
상단축력(kN)	6,408.1	6,408.1	P
하단축력(kN)	7,500.4	7,500.4	Pbot
상단변위(mm)	82.9	15.4	[ΔE]comb
상단전단력(kN)	2,389.3	2,273.1	[VE]comb,Top
하단전단력(kN)	2,421.9	2,390.1	[VE]comb,Bot
상단모멘트(kN·m)	7,031.2	11,023.4	[ME]comb
하단모멘트(kN·m)	30,307.4	11,990.2	[ME]comb


6.2.5 교각 기둥부 내진성능평가

① 교각 2 공급역량 및 평가결과

▪ 교축방향 교각 공급역량

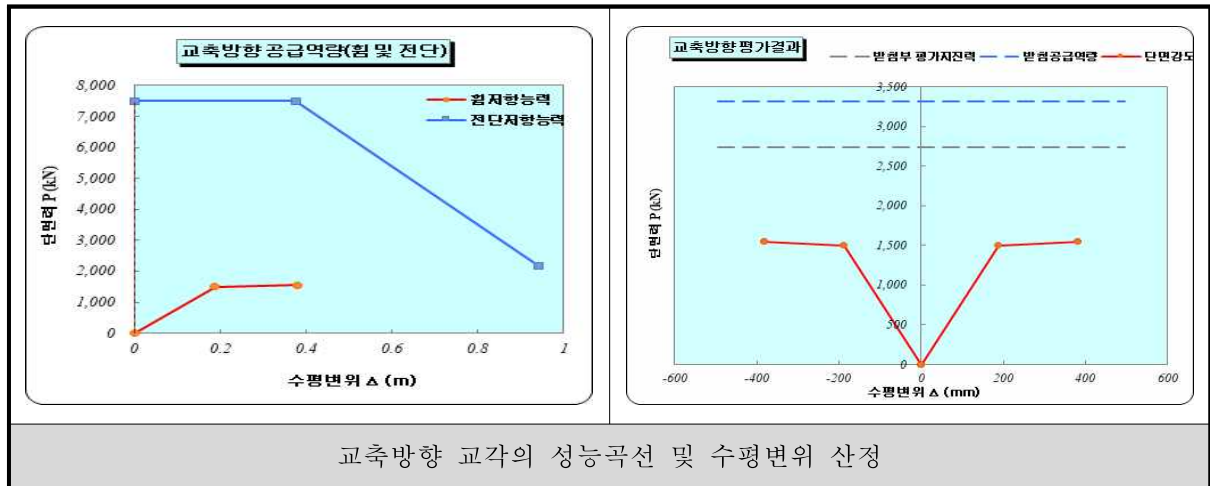

▪ 교축직각방향 교각 공급역량

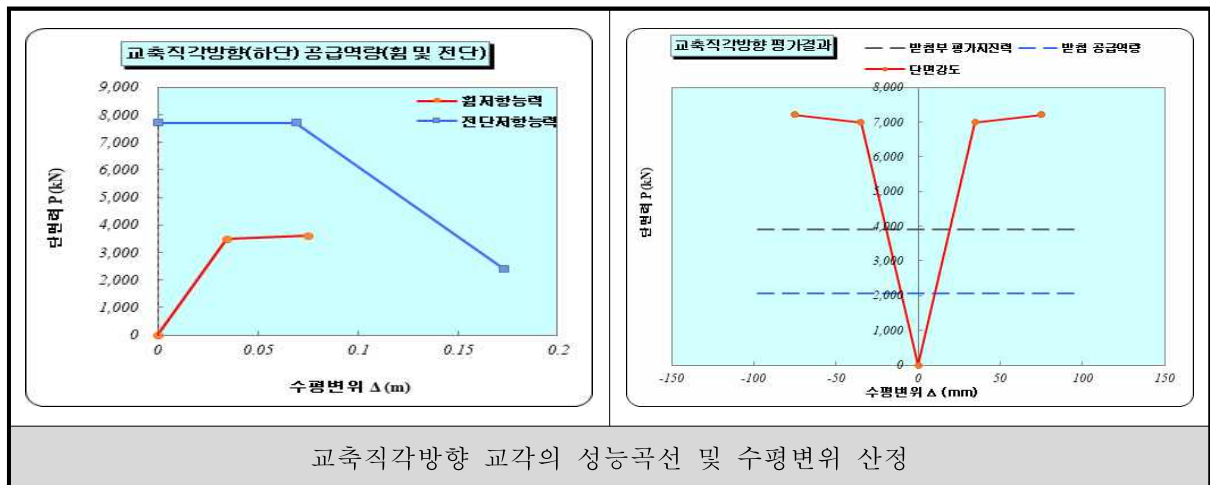

▪ 변위성능평가 결과


구 분		공급역량 (m)	소요역량 (m)	판 정
교각2	교축방향	2.026	1.016	O.K
	교축직각방향	2.170	1.000	O.K

▪ 전단성능평가 결과


구 분		공급역량 (kN)	소요역량 (kN)	판 정
교각2	교축방향	7,499	1,493	O.K
	교축직각방향	7,708	2,674	O.K

② 교각 8 공급역량 및 평가결과

교축방향 교각 공급역량

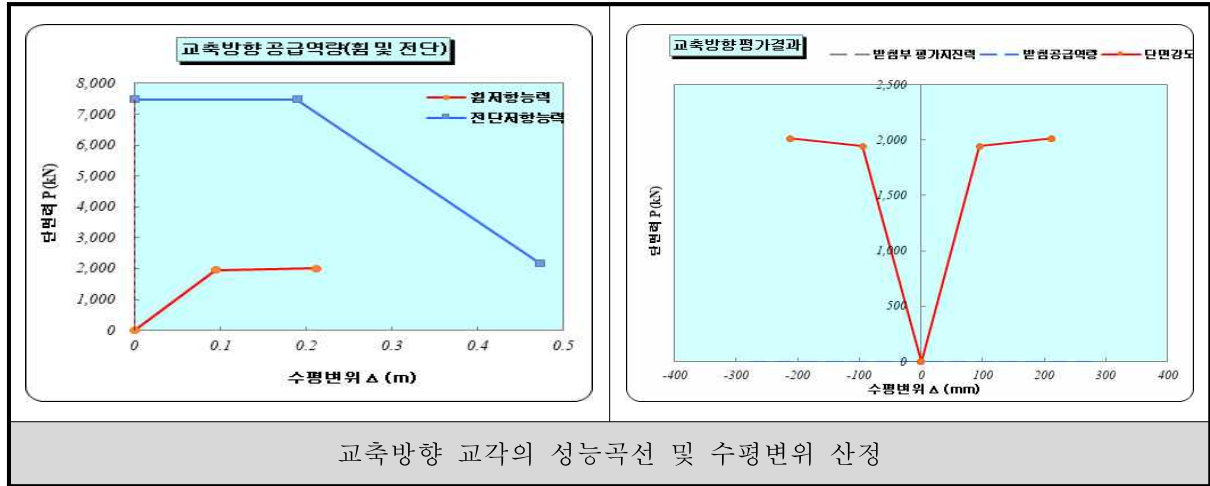

교축직각방향 교각 공급역량

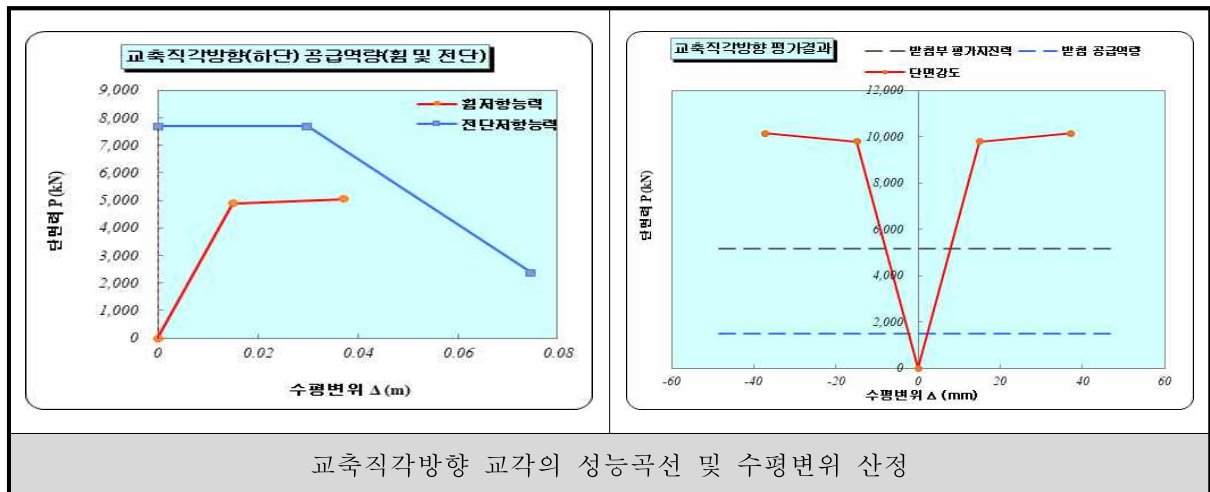

변위성능평가 결과


구 분		공급역량 (m)	소요역량 (m)	판 정
교각8	교축방향	2.236	1.000	O.K
	교축직각방향	2.490	1.000	O.K

전단성능평가 결과


구 분		공급역량 (kN)	소요역량 (kN)	판 정
교각8	교축방향	7,483	879	O.K
	교축직각방향	7,696	2,895	O.K

③ 교각 9 공급역량 및 평가결과

▪ 교축방향 교각 공급역량

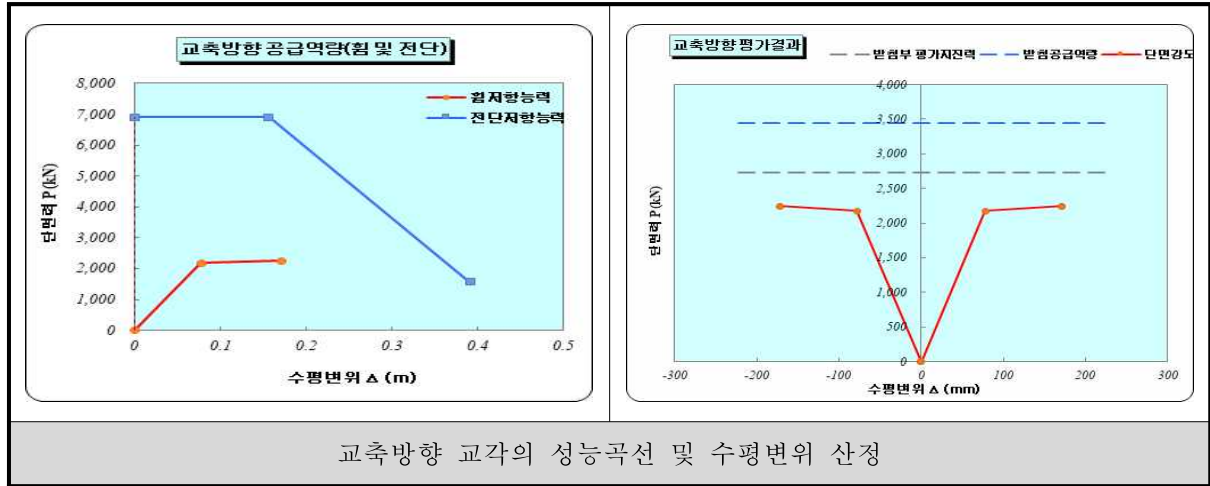

▪ 교축직각방향 교각 공급역량

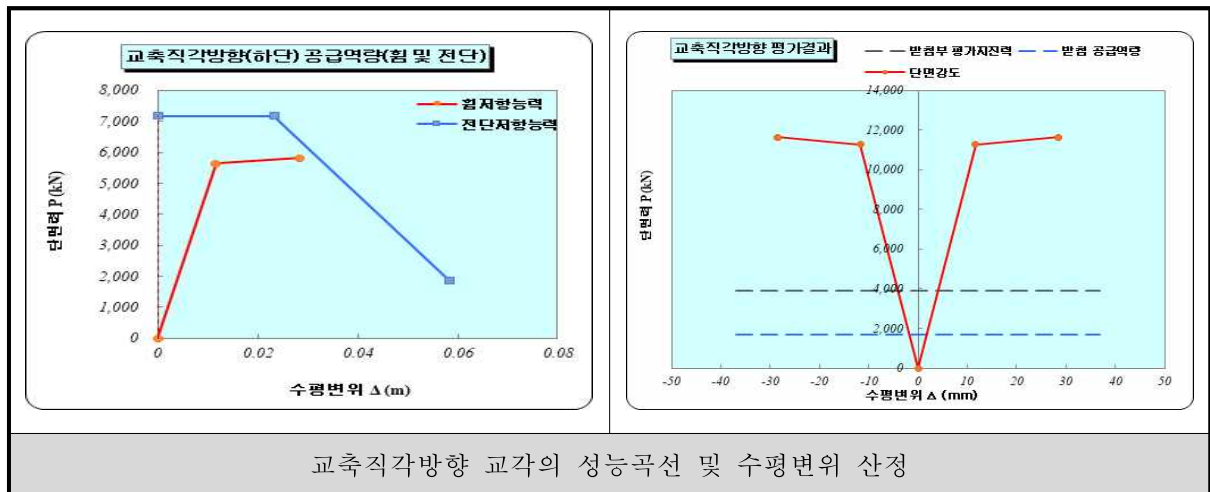

▪ 변위성능평가 결과


구 분		공급역량 (m)	소요역량 (m)	판 정
교각9	교축방향	2.190	1.112	O.K
	교축직각방향	2.436	1.000	O.K

▪ 전단성능평가 결과

구 분		공급역량 (kN)	소요역량 (kN)	판 정
교각9	교축방향	6,897	2,422	O.K
	교축직각방향	7,182	2,390	O.K

6.2.6 받침부 내진성능평가

① 교대 1 받침본체 규격

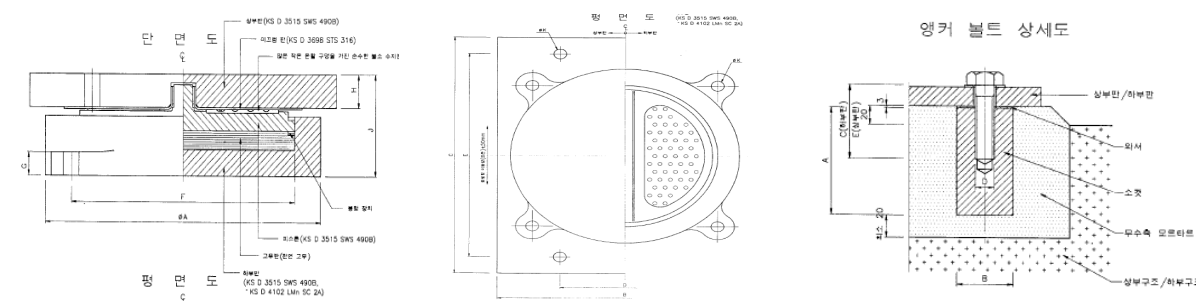


구분 (구조계산서 기준)		길이	단위	
C	=	340	mm	받침 교축방향 폭 (하판)
B	=	340	mm	받침 교축직각방향 폭 (하판)
da	=	50	mm	받침부 앵커소켓 직경
db	=	20	mm	받침부 앵커볼트 직경
hef	=	170	mm	받침부 앵커근입 깊이
SL	=	280	mm	받침 교축방향 앵커간격
ST	=	280	mm	받침 교축직각방향 앵커간격
앵커개수		2 X 2	EA	

▪ 교대 1 받침부 내진성능평가 결과

구분	교축직각방향			
	공급역량	소요역량	판정	
받침본체	310	970	0.320	N.G
앵커볼트-앵커강재파괴	1,081	970	1.114	O.K
앵커볼트-콘크리트파괴	756	970	0.779	N.G
앵커볼트-프라이아웃파괴	651	970	0.672	N.G

② 교각 2 받침본체 규격

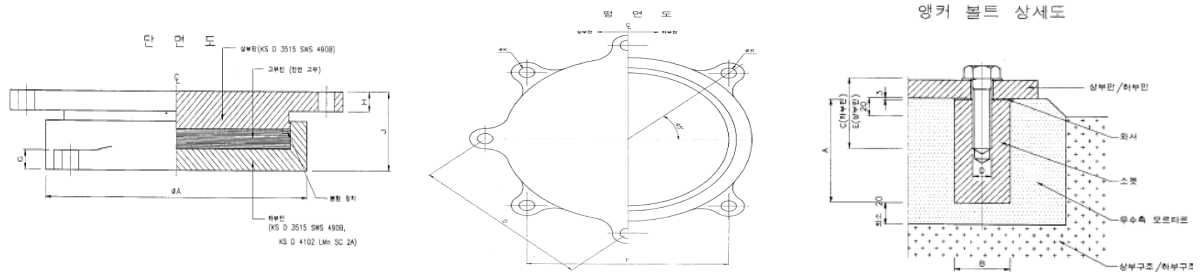


구분 (구조계산서 기준)		길이	단위	
C	=	880	mm	받침 교축방향 폭 (하판)
B	=	880	mm	받침 교축직각방향 폭 (하판)
da	=	160	mm	받침부 앵커소켓 직경
db	=	64	mm	받침부 앵커볼트 직경
hef	=	550	mm	받침부 앵커근입 깊이
SL	=	730	mm	받침 교축방향 앵커간격
ST	=	730	mm	받침 교축직각방향 앵커간격
앵커개수	=	2 X 2	EA	

▪ 교각 2 받침부 내진성능평가 결과

구분	교축방향			
	공급역량	소요역량	판정	
받침본체	6,630	2,732	2.426	O.K
앵커볼트-앵커강재파괴	11,066	911	12.150	O.K
앵커볼트-콘크리트파괴	12,969	2,732	4.747	O.K
앵커볼트-프라이아웃파괴	3,241	911	3.559	O.K

구분	교축직각방향			
	공급역량	소요역량	판정	
받침본체	4,130	3,901	1.059	O.K
앵커볼트-앵커강재파괴	11,066	3,901	2.837	O.K
앵커볼트-콘크리트파괴	2,148	3,901	0.551	N.G
앵커볼트-프라이아웃파괴	3,241	3,901	0.831	N.G

③ 교각 8 받침본체 규격

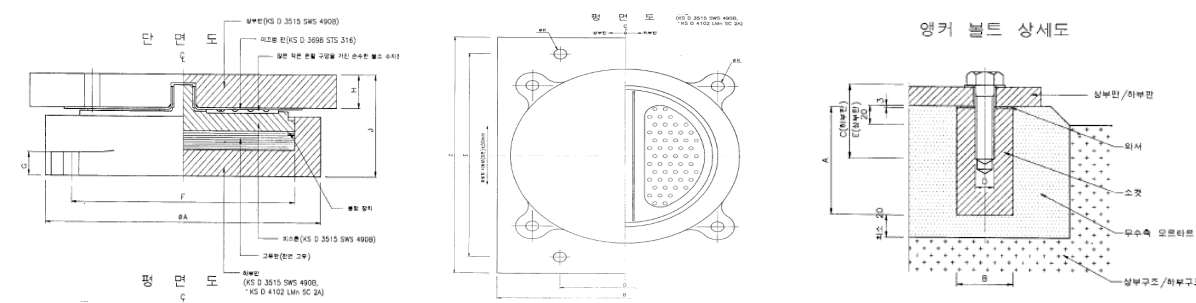


구분 (구조계산서 기준)		길이	단위	
C	=	240	mm	받침 교축방향 폭 (하판)
B	=	240	mm	받침 교축직각방향 폭 (하판)
da	=	105	mm	받침부 앵커소켓 직경
db	=	42	mm	받침부 앵커볼트 직경
hef	=	360	mm	받침부 앵커근입 깊이
SL	=	450	mm	받침 교축방향 앵커간격
ST	=	450	mm	받침 교축직각방향 앵커간격
앵커개수	=	2 X 2	EA	

▪ 교각 8 받침부 내진성능평가 결과

구분	교축직각방향			
	공급역량	소요역량	판정	
받침본체	3,000	5,141	0.584	N.G
앵커볼트-앵커강재파괴	4,766	2,570	1.854	O.K
앵커볼트-콘크리트파괴	1,790	5,141	0.348	N.G
앵커볼트-프라이아웃파괴	1,559	2,570	0.607	N.G

④ 교각 9 받침본체 규격

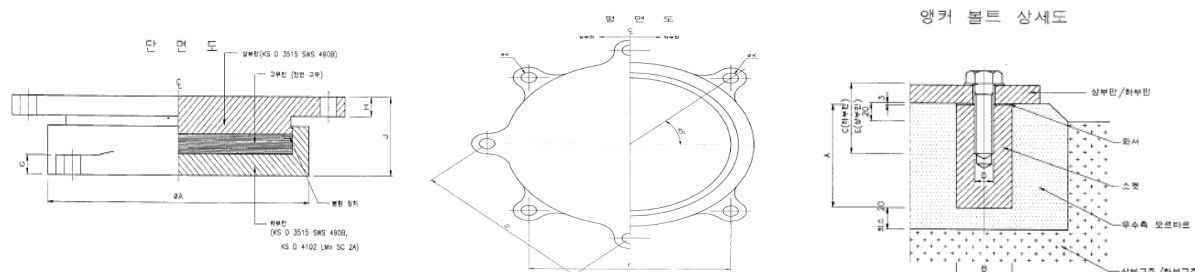


구분 (구조계산서 기준)		길이	단위	
C	=	770	mm	받침 교축방향 폭 (하판)
B	=	770	mm	받침 교축직각방향 폭 (하판)
da	=	160	mm	받침부 앵커소켓 직경
db	=	64	mm	받침부 앵커볼트 직경
hef	=	50	mm	받침부 앵커근입 깊이
SL	=	650	mm	받침 교축방향 앵커간격
ST	=	650	mm	받침 교축직각방향 앵커간격
앵커개수	=	2 X 2	EA	

▪ 교각 9 받침부 내진성능평가 결과

구분	교축방향			
	공급역량	소요역량	판정	
반침본체	5,430	4,490	1.209	O.K
앵커볼트-앵커강재파괴	11,066	1,497	7.393	O.K
앵커볼트-콘크리트파괴	10,424	4,490	2.321	O.K
앵커볼트-프라이아웃파괴	3,066	1,497	2.048	O.K

구분	교축직각방향			
	공급역량	소요역량	판정	
받침본체	3,410	3,764	0.906	N.G
앵커볼트-앵커강재파괴	11,066	3,764	2.940	O.K
앵커볼트-콘크리트파괴	2,112	3,764	0.561	N.G
앵커볼트-프라이아웃파괴	3,066	3,764	0.815	N.G


6.2.7 기초부 내진성능평가

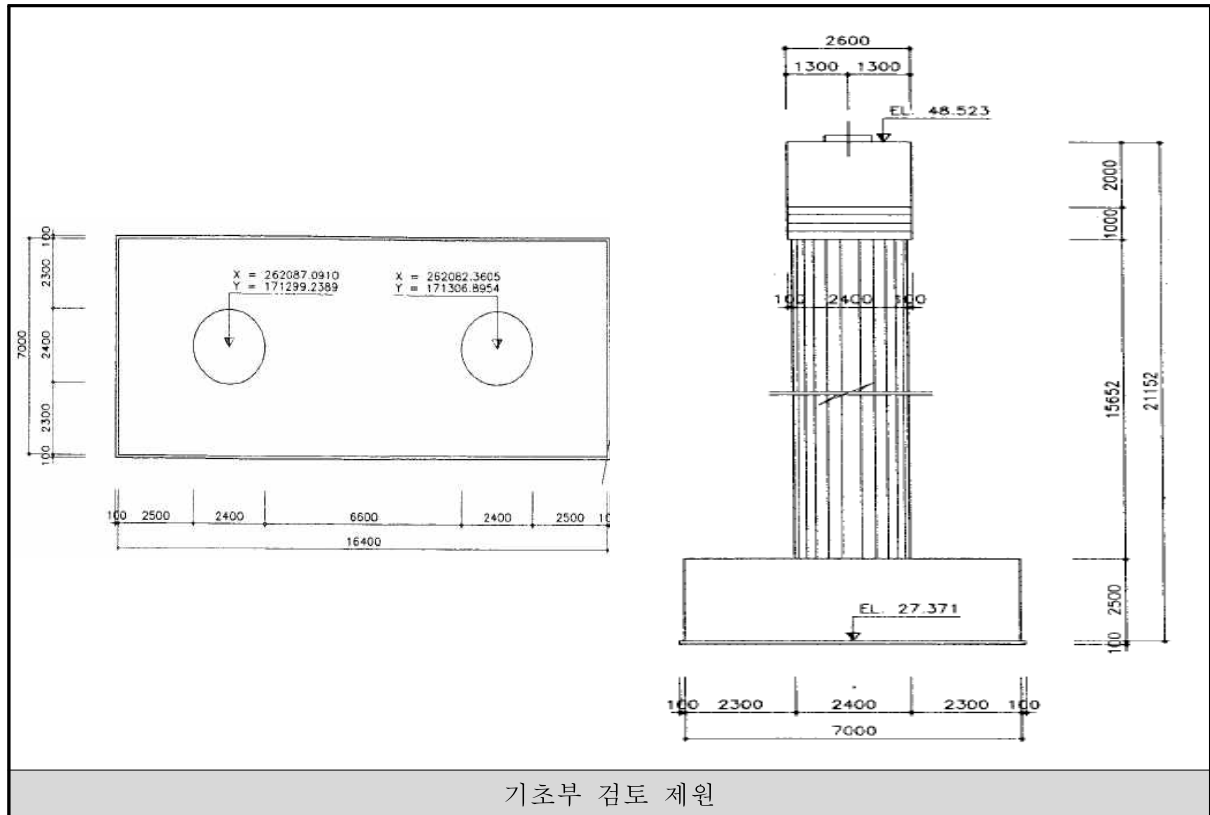

① 교각 2 기초부 검토

▪ 기초부 내진성능평가 결과


구분		방향	공급역량	소요역량	판정	
안정성 검토	전도	교축	2.800	1.910	1.466	O.K
		교직	6.560	1.753	3.741	O.K
	지지력	교축	5.812	2.000	2.906	O.K
		교직	21.806	2.000	10.903	O.K
	활동	교축	6.668	1.200	5.557	O.K
		교직	3.724	1.200	3.103	O.K
단면 검토	휨	교축	47,199	28,928	1.632	O.K
		교직	19,465	16,429	1.185	O.K
	전단	교축	32,137	12,751	2.520	O.K
		교직	13,717	7,324	1.873	O.K

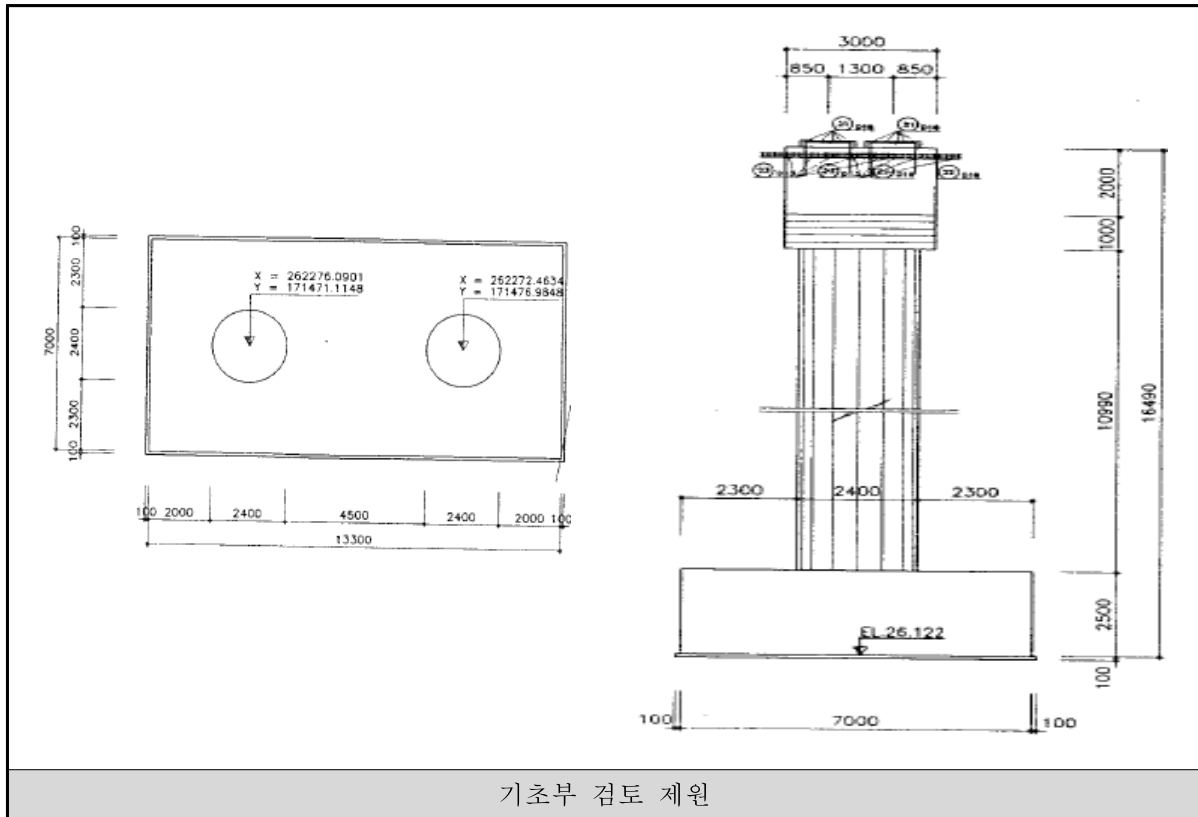

② 교각 8 기초부 검토

▪ 기초부 내진성능평가 결과

구분		방향	공급역량	소요역량	판정	
안정성 검토	전도	교축	2.800	1.082	2.587	O.K
		교직	5.320	2.013	2.643	O.K
	지지력	교축	13.094	2.000	6.547	O.K
		교직	17.714	2.000	8.857	O.K
	활동	교축	8.018	1.200	6.682	O.K
		교직	2.434	1.200	2.028	O.K
단면 검토	휨	교축	37,837	12,712	2.976	O.K
		교직	19,465	12,219	1.593	O.K
	전단	교축	26,063	5,501	4.737	O.K
		교직	13,717	4,931	2.782	O.K

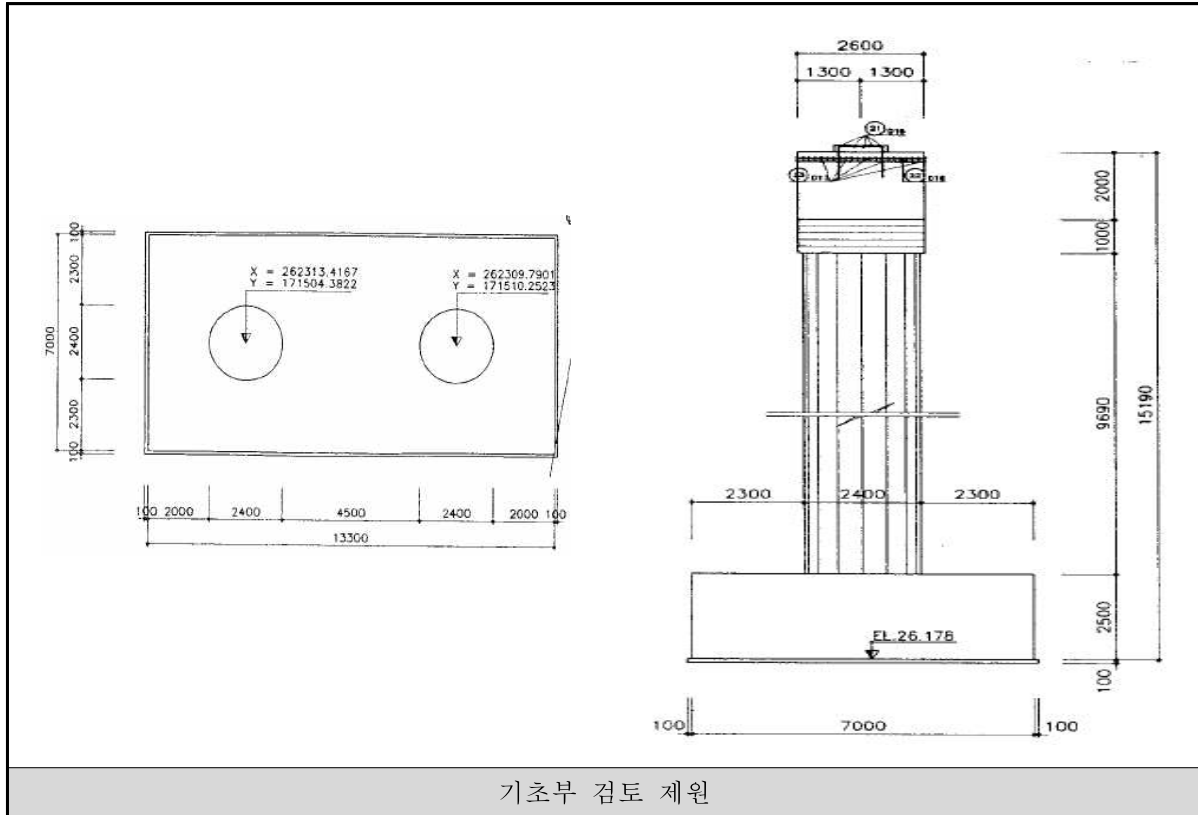


③ 교각 9 기초부 검토

▪ 기초부 내진성능평가 결과

구분		방향	공급역량	소요역량	판정	
안정성 검토	전도	교축	2.800	2.658	1.053	O.K
		교직	5.320	1.386	3.839	O.K
	지지력	교축	3.438	2.000	1.719	O.K
		교직	21.231	2.000	10.615	O.K
	활동	교축	3.465	1.200	2.887	O.K
		교직	3.255	1.200	2.712	O.K
단면 검토	휨	교축	37,837	36,481	1.037	O.K
		교직	19,465	11,150	1.746	O.K
	전단	교축	26,063	17,146	1.520	O.K
		교직	13,717	5,121	2.679	O.K

6.2.8 받침 지지길이 평가 결과

낙교방지를 위한 받침지지 길이는 교각 및 교대의 거더 단부끝단까지의 거리로서 현장조사 및 설계도면을 통해 산정하였다.

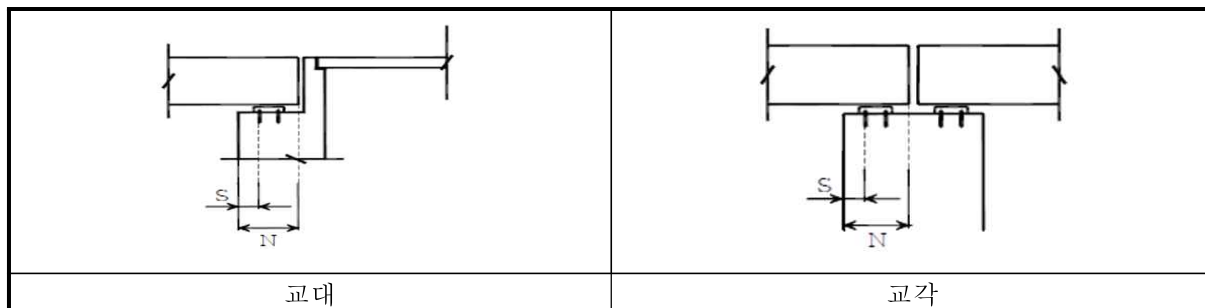

구 분		공급역량	소요역량	안전율	평가	내진보강
교 대 1	N(mm)	1,300	382	3.403	O.K	불필요

6.2.9 종합결론

본 교량의 경우 해석단면의 상부는 Steel Box Girder교, 하부는 다주식교각, 교좌장치로는 포트받침이 적용되어 있다. 현재 시행 되고 있는 내진성능평가 요령에 따라 내진성능평가를 수행하였으며, 이에 따른 결과는 다음과 같다.

내진성능 검토 대상으로는 교각기둥, 교량받침부, 교각기초부, 지지길이를 평가하였으며 평가 결과, 교각 및 교대의 받침부에서 내진성능이 만족하지 못한 것으로 검토된다. 따라서 추후 보강방안이 필요할 것으로 판단된다.

6.3 내진성능평가(안심방향)

6.3.1 교량제원

교 량 명 : 범안대교(안심방향)

교량등급 : 1등급(DB-24)


교량형식 : Steel Box Girder교

교 장 : $30.0+3@55.0+4@50.0+3@50.0+3@50.0=545.0\text{m}$


교 량 폭 : $B = 17.100\text{m}$

하부콘크리트강도 : 24 MPa


하부철근강도 : 300 MPa

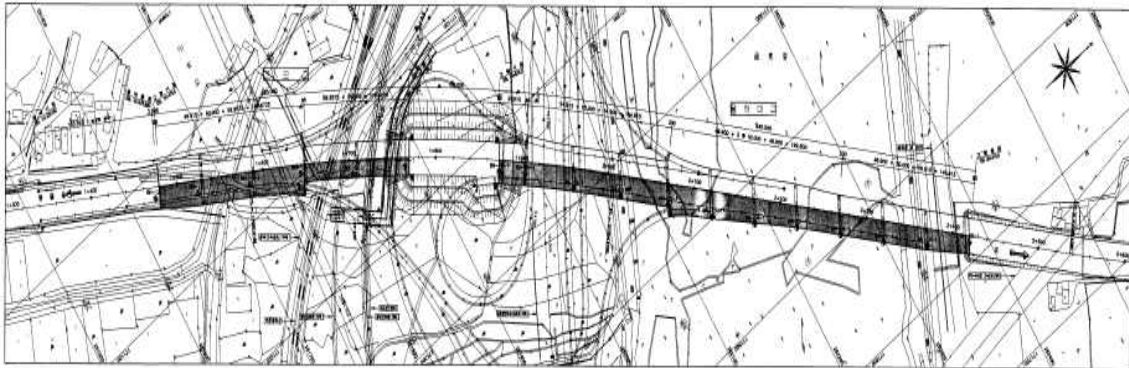


<그림 6.21>범안대교(안심방향) 평면도

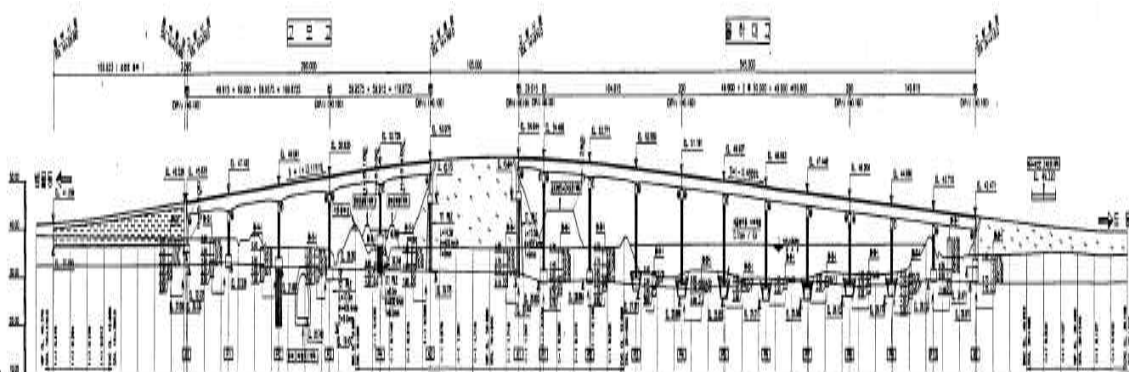


<그림 6.22>범안대교(안심방향) 종단면도

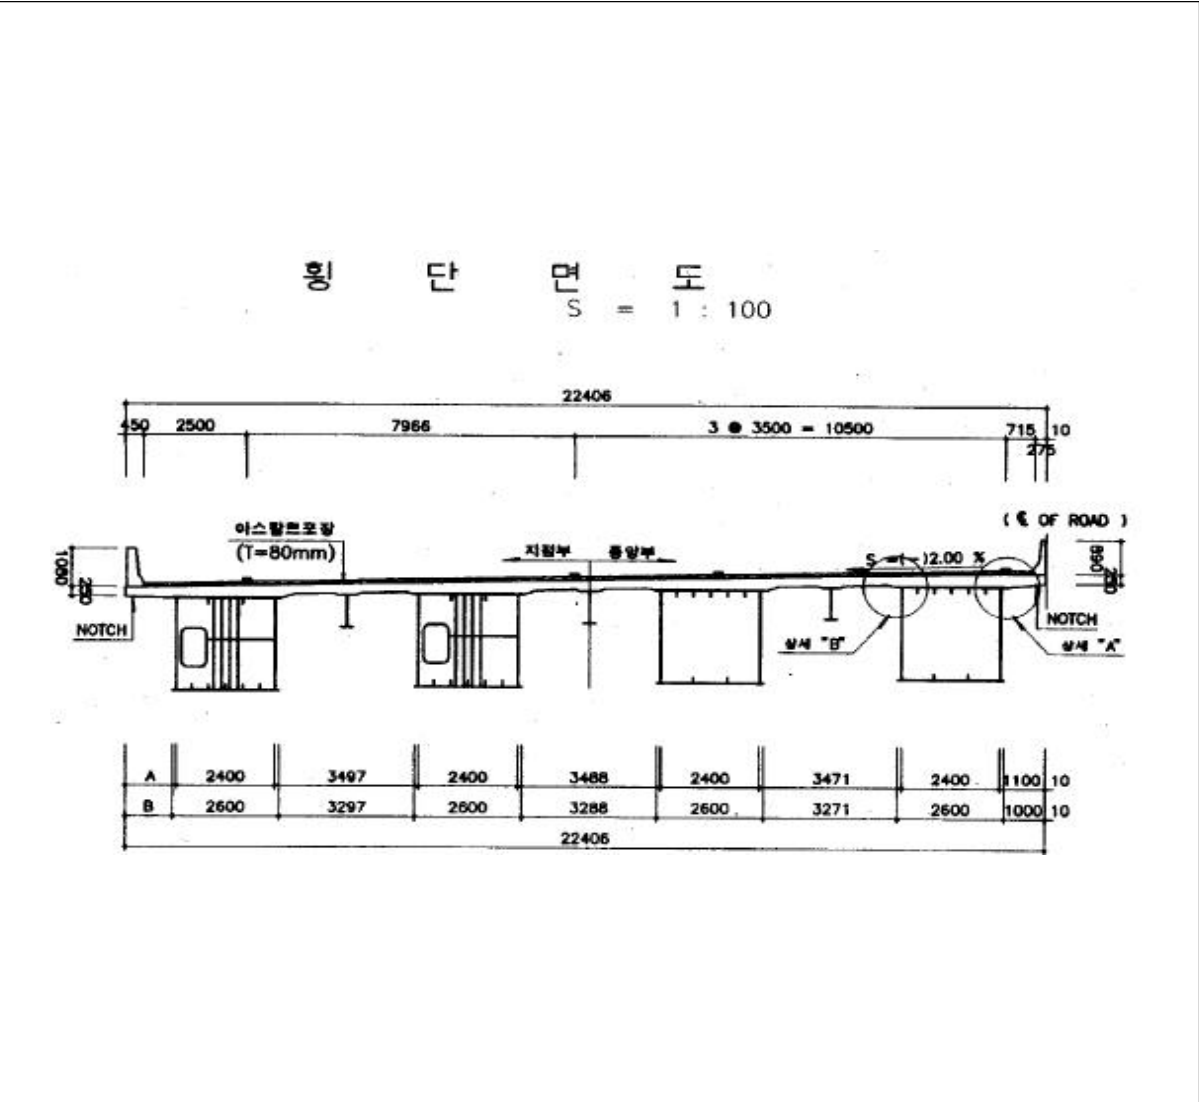


<그림 6.23>범안대교(안심방향) 횡단면도

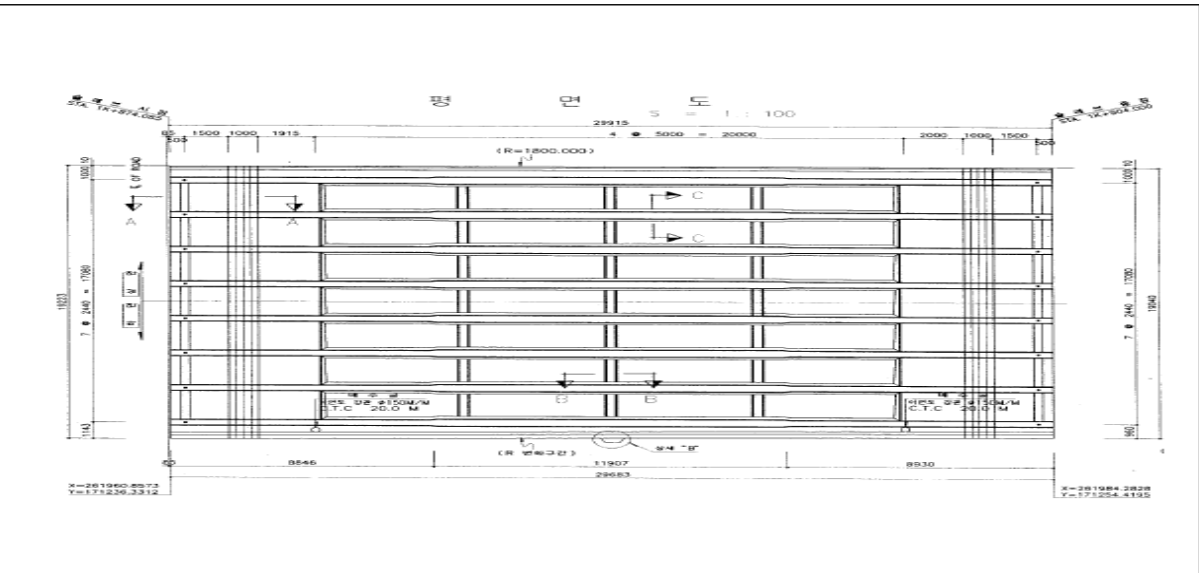


<그림 6.24>범안대교(안심방향) 상부 일반도(1)

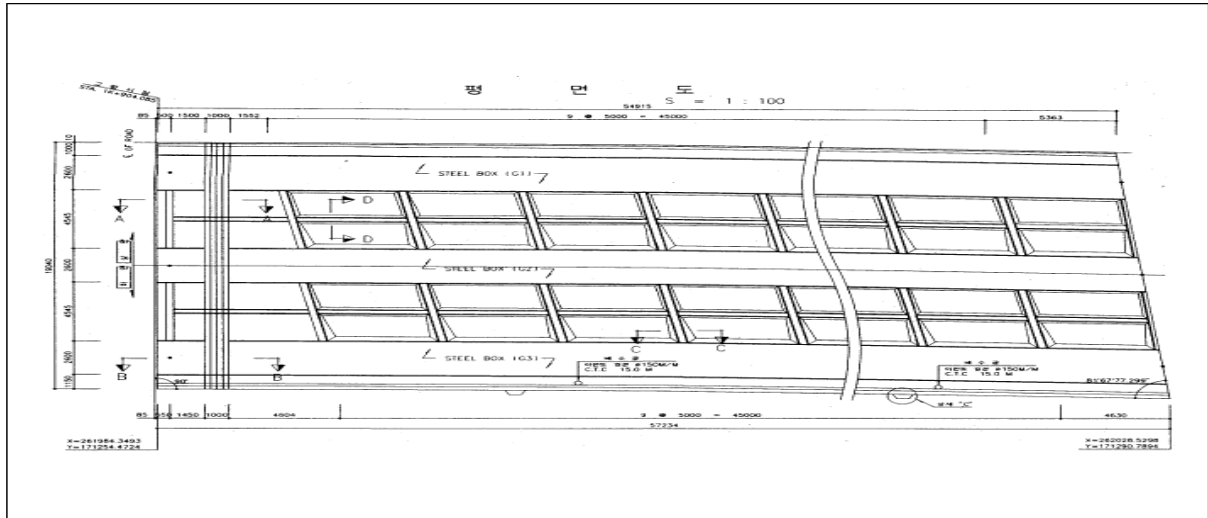


<그림 6.25>범안대교(안심방향) 상부 일반도(2)

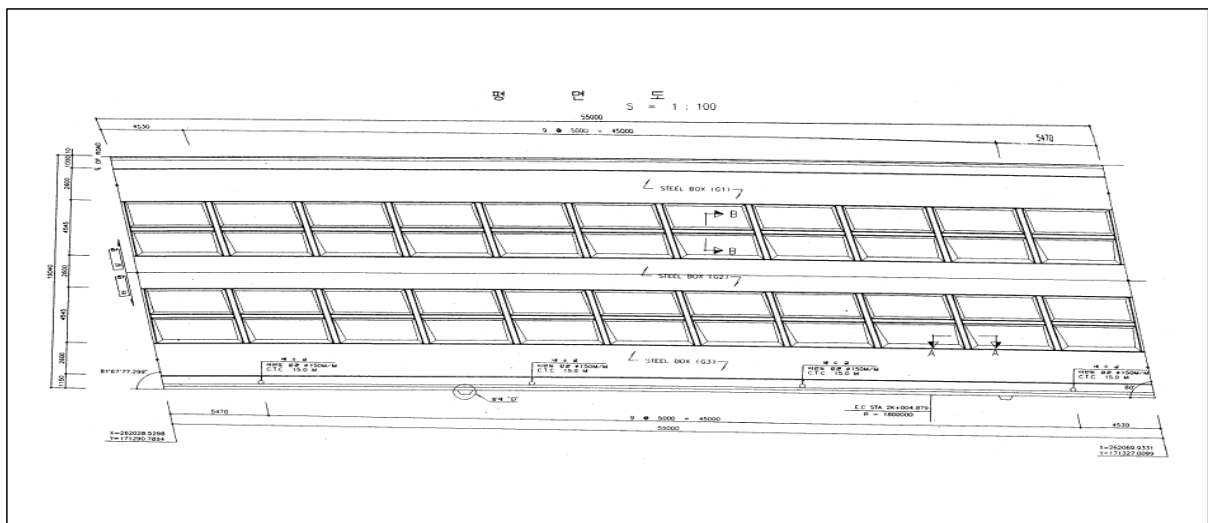


<그림 6.26>범안대교(안심방향) 상부 일반도(3)

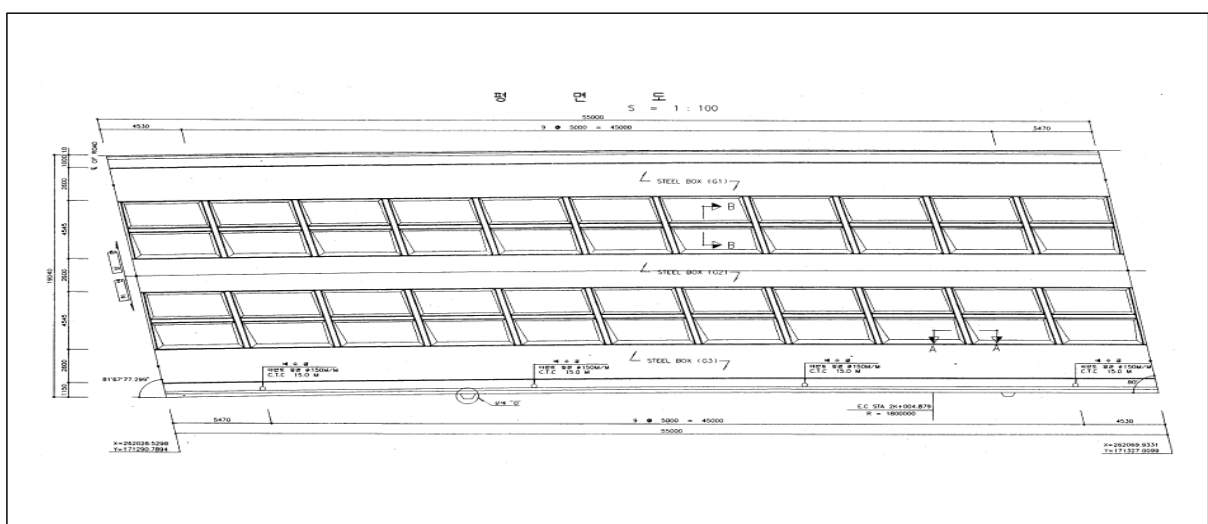


<그림 6.27>범안대교(안심방향) 상부 일반도(4)

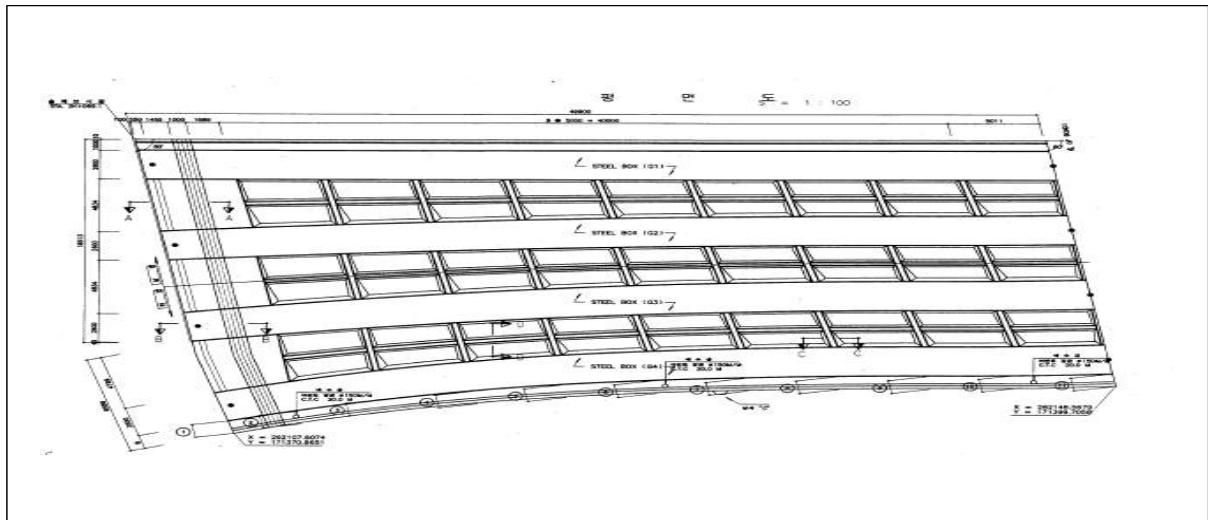


<그림 6.28>범안대교(안심방향) 상부 일반도(5)

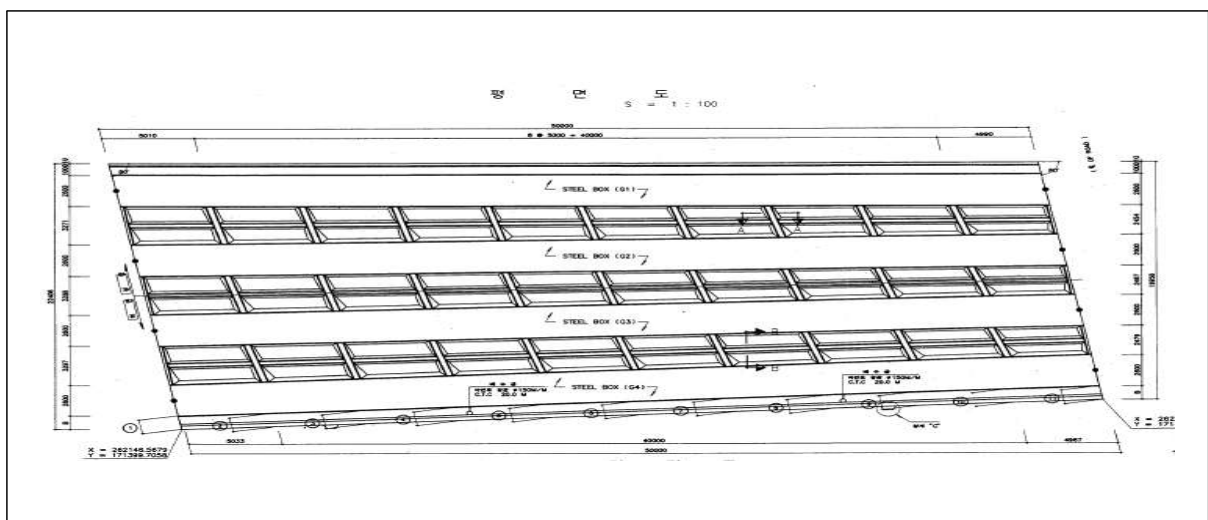


<그림 6.29>범안대교(안심방향) 상부 일반도(6)

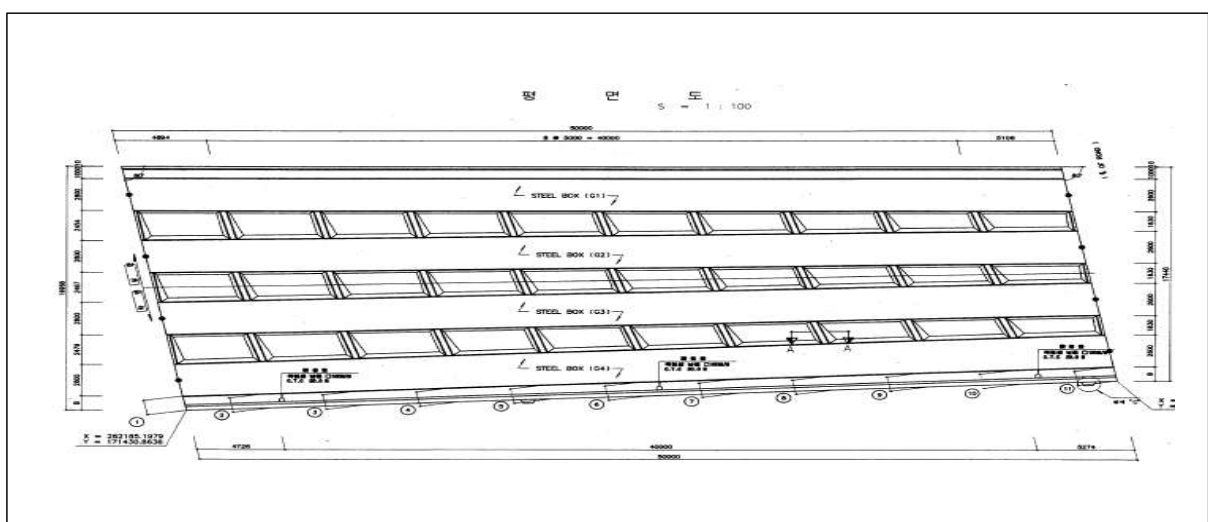



<그림 6.30>범안대교(안심방향) 상부 일반도(7)

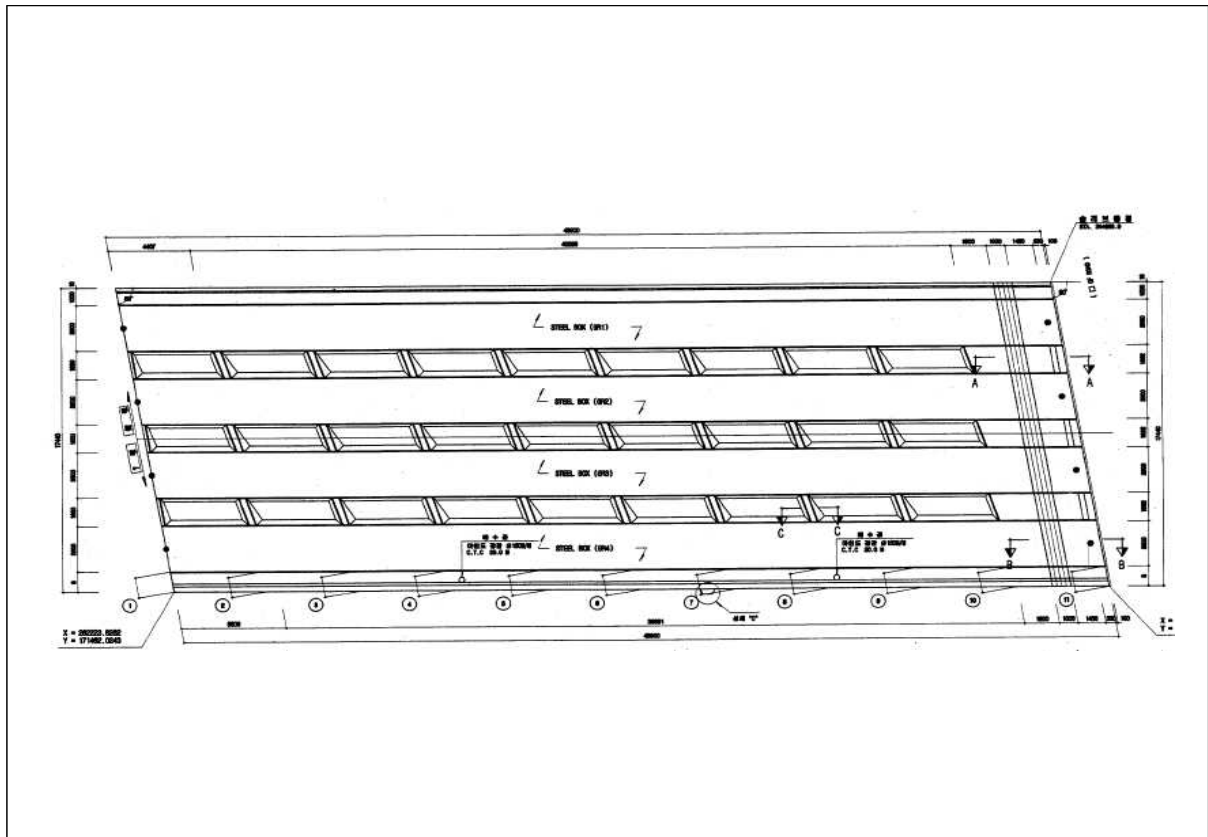


<그림 6.31>범안대교(안심방향) 상부 일반도(8)

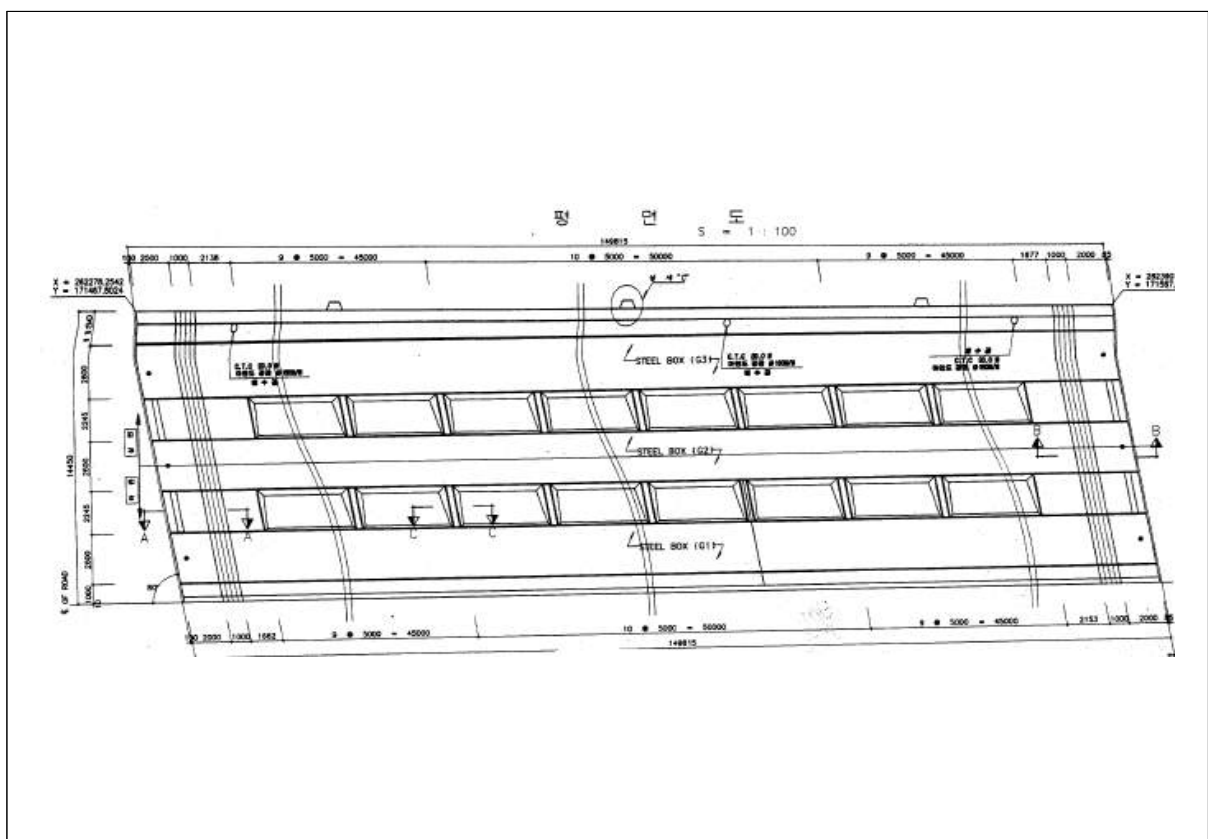


<그림 6.32>범안대교(안심방향) 상부 일반도(9)

  

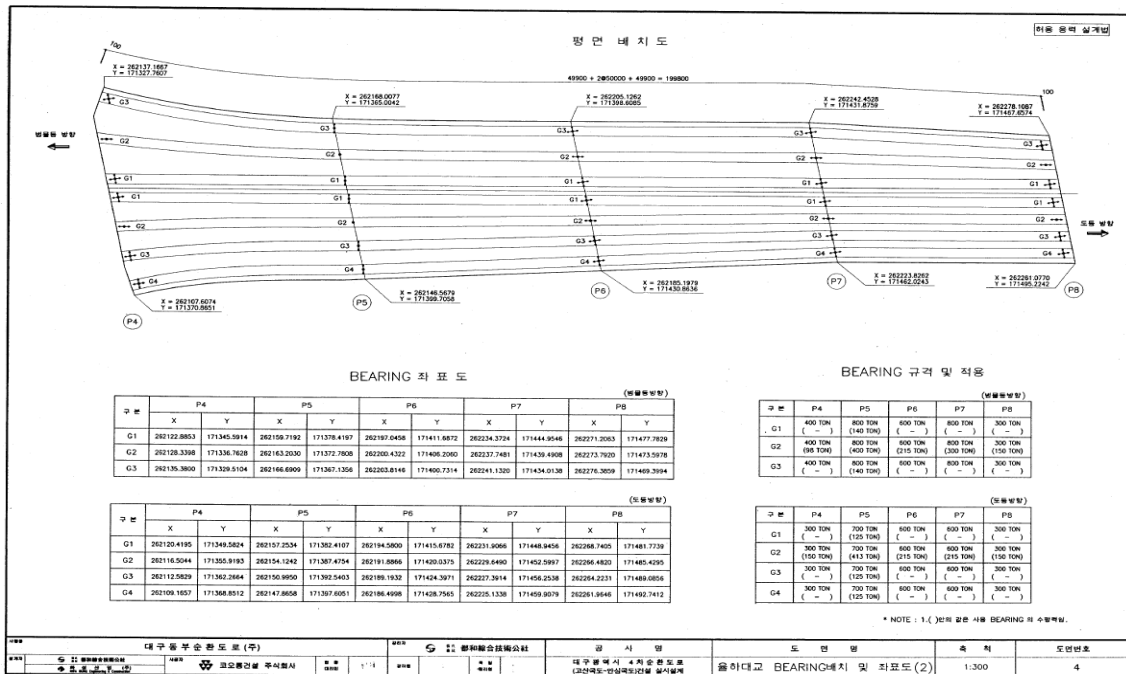


<그림 6.35>범안대교(안심방향) 교량받침 배치도(2)

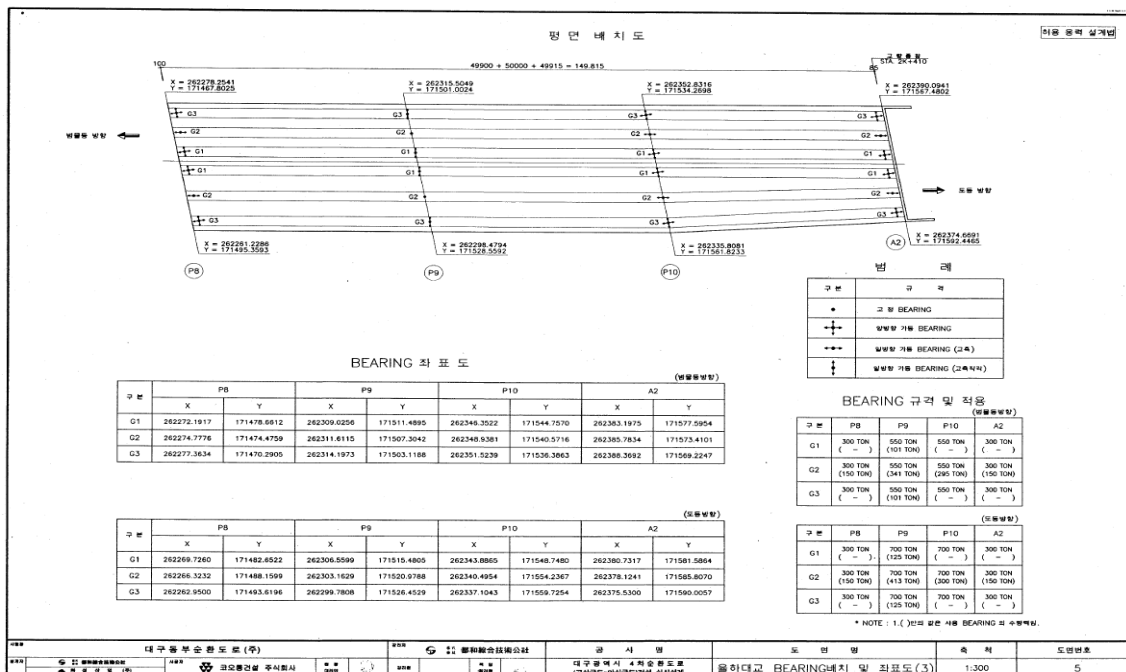

<그림 6.36>범안대교(안심방향) 교량받침 배치도(3)

6.3.2 구조해석 모델

교량 상부구조의 모델링은 상부구조의 도심과 주형하단까지는 강체연결(Rigid link)로 주형하단에서 교각상단까지는 교량받침의 배치를 고려하여 변위에 대한 자유도를 연결한다. 또한, 받침종류에 따라서 적절한 내진저항 능력을 반영할 수 있도록 탄성연결 또는 비선형 강성연결 기능을 적용 한다. 해석프로그램은 MIDAS Civil을 이용하였다.

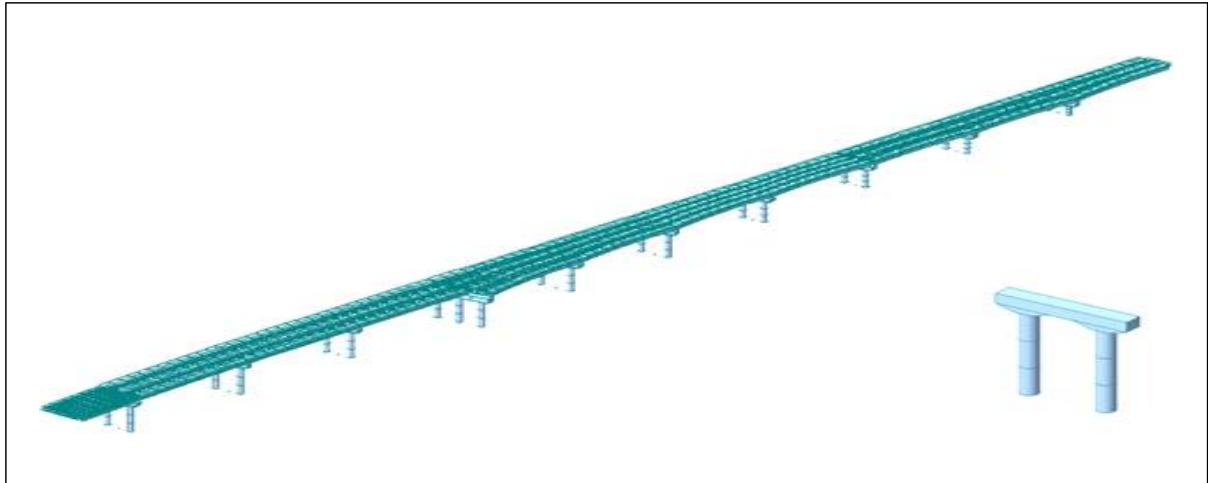


<그림 6.37>범안대교(안심방향) 교량 구조해석 모델링

6.3.3 모멘트-곡률 해석

교각의 최대 휨모멘트가 발생하는 단부구역(소성힌지구역)에 축방향 철근의 겹침이음 상태에 따라 연성능력이 크게 변화한다. 이를 모멘트-곡률 해석에서 반영하기 위해서는 겹침여부를 판정하여 겹침이음 비율에 따라 콘크리트 극한변형률 및 이에 따른 변위연성도를 제한하여야 한다.

구 분	특 성	단 면 형 상
ϵ_{co} : 콘크리트의 최대변형률	0.002	
ϵ_{cu} : 콘크리트의 극한변형률	0.004	
$f'_c = f'_{cc}$: 콘크리트 압축 강도	24	
ϵ_y : 항복변형률	0.00150	
ϵ_{sh} : 경화시 변형률	0.0115	
ϵ_{su} : 극한시 변형률	0.125	
f_{sy} : 항복강도	300	
f_{su} : 극한강도	440	

① P2 교각의 모멘트-곡률 곡선

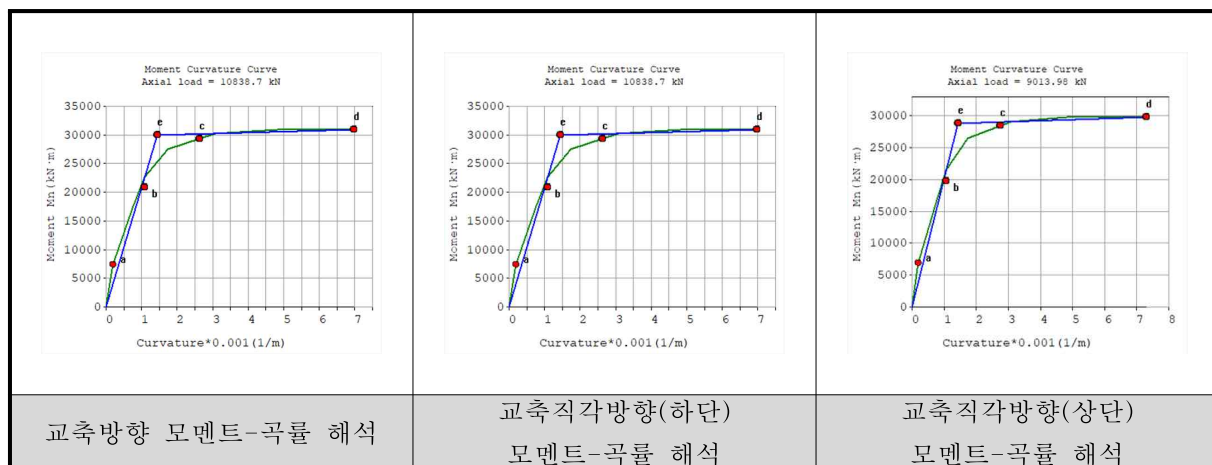

▪ 교축방향 모멘트-해석 결과값

구 분	모멘트($kN \cdot m$)	곡률(m^{-1})	비 고
초기항복시	20,901	0.001090	M_{yi}^L, ϕ_{yi}^L
항복시	29,933	0.001442	M_y^L, ϕ_y^L
극한시	30,854	0.006977	M_u^L, ϕ_u^L

▪ 교축직각방향(하단) 모멘트-해석 결과값

구 분	모멘트($kN \cdot m$)	곡률(m^{-1})	비 고
초기항복시	20,895	0.001089	M_{yi}^L, ϕ_{yi}^L
항복시	29,931	0.001441	M_y^L, ϕ_y^L
극한시	30,852	0.006976	M_u^L, ϕ_u^L


▪ 교축직각방향(상단) 모멘트-해석 결과값

구 분	모멘트($kN \cdot m$)	곡률(m^{-1})	비 고
초기항복시	19,784	0.001065	M_{yi}^L, ϕ_{yi}^L
항복시	28,879	0.001430	M_y^L, ϕ_y^L
극한시	29,754	0.007294	M_u^L, ϕ_u^L

▪ 유효강성 산정

구 분	Scale	Ig (m4)	적용 유효강성 (m4)
교축방향	0.494	1.629	0.804
교축직각방향	0.494	1.629	0.805

② P8 교각의 모멘트-곡률 곡선

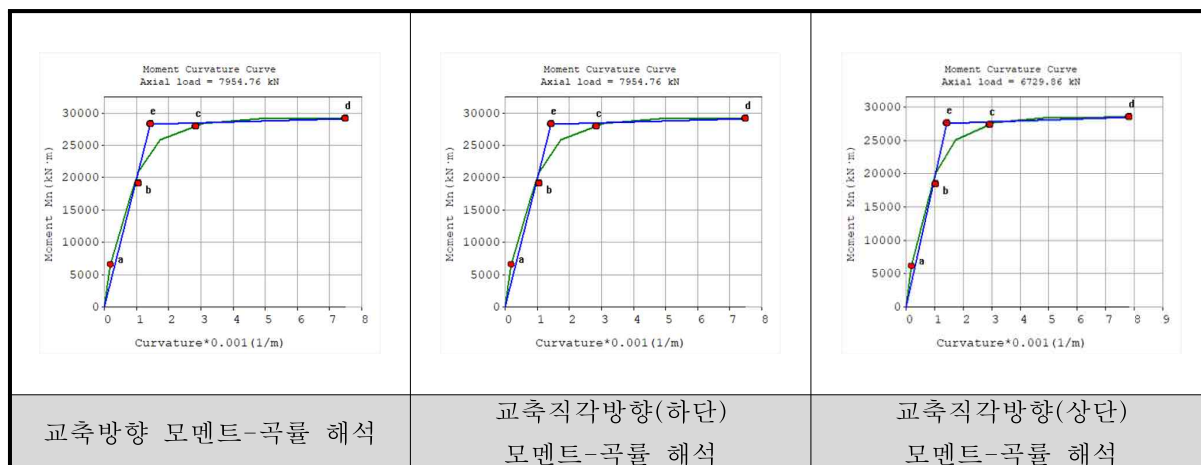

▪ 교축방향 모멘트-해석 결과값

구 분	모멘트($kN \cdot m$)	곡률(m^{-1})	비 고
초기항복시	19,143	0.001051	M_{yi}^L, ϕ_{yi}^L
항복시	28,242	0.001424	M_y^L, ϕ_y^L
극한시	29,091	0.007489	M_u^L, ϕ_u^L

▪ 교축직각방향(하단) 모멘트-해석 결과값

구 분	모멘트($kN \cdot m$)	곡률(m^{-1})	비 고
초기항복시	19,137	0.001050	M_{yi}^L, ϕ_{yi}^L
항복시	28,244	0.001424	M_y^L, ϕ_y^L
극한시	29,097	0.007487	M_u^L, ϕ_u^L


▪ 교축직각방향(상단) 모멘트-해석 결과값

구 분	모멘트($kN \cdot m$)	곡률(m^{-1})	비 고
초기항복시	18,376	0.001034	M_{yi}^L, ϕ_{yi}^L
항복시	27,509	0.001418	M_y^L, ϕ_y^L
극한시	28,463	0.007803	M_u^L, ϕ_u^L

▪ 유효강성 산정

구 분	Scale	Ig (m4)	적용 유효강성 (m4)
교축방향	0.472	1.629	0.768
교축직각방향	0.472	1.629	0.769

③ P9 교각의 모멘트-곡률 곡선

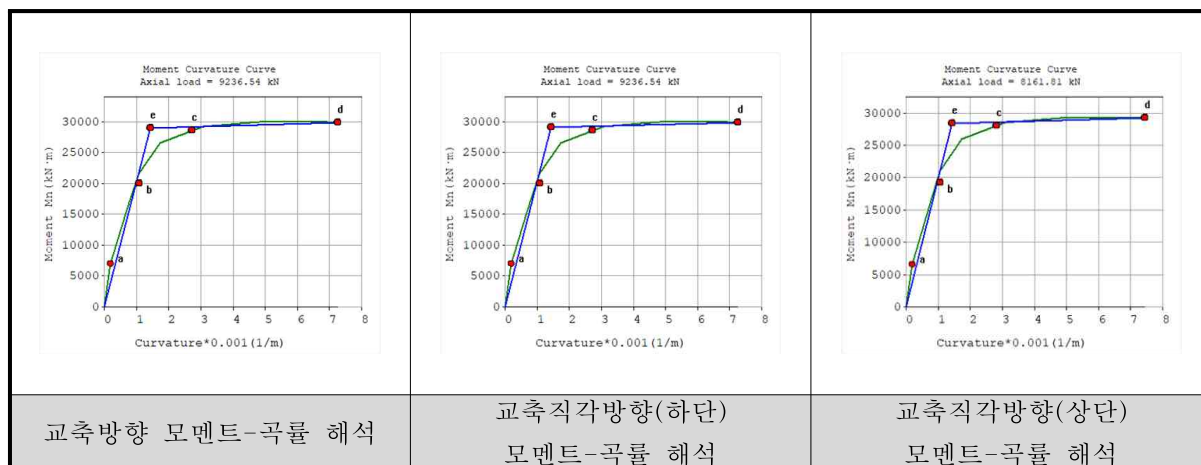

▪ 교축방향 모멘트-해석 결과값

구 분	모멘트($kN \cdot m$)	곡률(m^{-1})	비 고
초기항복시	19,926	0.001068	M_{yi}^L, ϕ_{yi}^L
항복시	29,006	0.001432	M_y^L, ϕ_y^L
극한시	29,864	0.007242	M_u^L, ϕ_u^L

▪ 교축직각방향(하단) 모멘트-해석 결과값

구 분	모멘트($kN \cdot m$)	곡률(m^{-1})	비 고
초기항복시	19,920	0.001068	M_{yi}^L, ϕ_{yi}^L
항복시	29,008	0.001432	M_y^L, ϕ_y^L
극한시	29,863	0.007240	M_u^L, ϕ_u^L

▪ 교축직각방향(상단) 모멘트-해석 결과값

구 분	모멘트($kN \cdot m$)	곡률(m^{-1})	비 고
초기항복시	19,265	0.001053	M_{yi}^L, ϕ_{yi}^L
항복시	28,370	0.001425	M_y^L, ϕ_y^L
극한시	29,227	0.007448	M_u^L, ϕ_u^L


▪ 유효강성 산정

구 분	Scale	Ig (m4)	적용 유효강성 (m4)
교축방향	0.482	1.629	0.785
교축직각방향	0.482	1.629	0.785

6.3.4 지진 해석결과



① 주요 모드 형상 (Mode Shape)

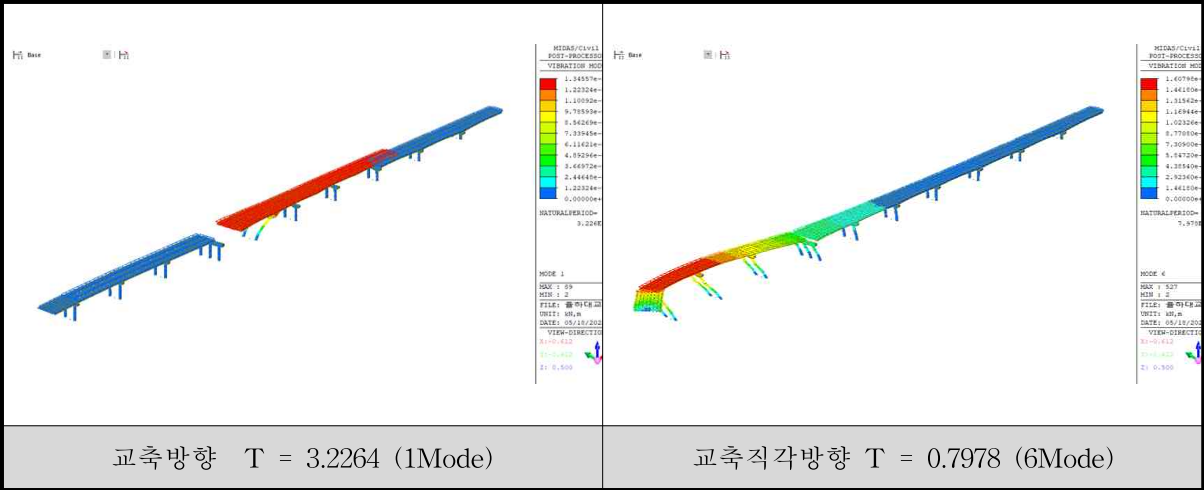

② 대표 검토 교각 부재력 집계

▪ 교각 2

1) 해석결과

부재력	교축방향 지진시		교직방향 지진시	
	교축력	교직력	교축력	교직력
상단축력(kN)	9,014.0		9,014.0	
하단축력(kN)	10,838.7		10,838.7	
상단변위(mm)	164.3	24.3	26.0	49.9
상단전단력(kN)	1,438.9	472.4	236.9	2,505.4
하단전단력(kN)	1,477.7	495.5	253.7	2,697.9
상단모멘트(kN·m)	4,411.2	3,898.5	1,033.5	20,899.8
하단모멘트(kN·m)	27,594.4	4,077.3	4,331.1	22,113.5

2) 하중경우별 해석결과 (30% 규정 적용)

부재력	하중경우 1		하중경우 2	
	교축력	교직력	교축력	교직력
상단축력(kN)	9,014.0		9,014.0	
하단축력(kN)	10,838.7		10,838.7	
상단변위(mm)	172.1	39.2	75.3	57.2
상단전단력(kN)	1,510.0	1,224.0	668.6	2,647.1
하단전단력(kN)	1,553.8	1,304.8	697.1	2,846.6
상단모멘트(kN·m)	4,721.2	10,168.5	2,356.8	22,069.3
하단모멘트(kN·m)	28,893.7	10,711.3	12,609.4	23,336.7

3) 하중경우별 해석결과 (고정하중)

부재력	하중경우		하중경우	
	교축력	교직력	교축력	교직력
상단축력(kN)	9,014.0		9,014.0	
하단축력(kN)	10,838.7		10,838.7	
상단변위(mm)	0.3	0.2	0.3	0.2
상단전단력(kN)	7.2	3.1	7.2	3.1
하단전단력(kN)	7.2	3.1	7.2	3.1
상단모멘트(kN·m)	62.8	18.6	62.8	18.6
하단모멘트(kN·m)	72.9	32.9	72.9	32.9

4) 방향별 하중조합

부재력	교축방향	교직방향	기호
	교축 조합력	교직 조합력	
상단축력(kN)	9,014.0	9,014.0	P
하단축력(kN)	10,838.7	10,838.7	P _{bot}
상단변위(mm)	172.3	57.3	[ΔE]comb
상단전단력(kN)	1,517.2	2,650.3	[VE]comb,Top
하단전단력(kN)	1,561.1	2,849.7	[VE]comb,Bot
상단모멘트(kN·m)	4,784.0	22,087.9	[ME]comb
하단모멘트(kN·m)	28,966.6	23,369.5	[ME]comb

▪ 교각 8

1) 해석결과

부재력	교축방향 지진시		교직방향 지진시	
	교축력	교직력	교축력	교직력
상단축력(kN)	6,729.9		6,729.9	
하단축력(kN)	7,954.8		7,954.8	
상단변위(mm)	31.8	4.8	5.7	20.2
상단전단력(kN)	763.0	544.9	193.7	3,040.8
하단전단력(kN)	869.1	576.5	226.2	3,205.0
상단모멘트(kN·m)	1,395.7	3,011.6	745.0	16,803.6
하단모멘트(kN·m)	10,344.3	3,193.7	2,139.6	17,812.1

2) 하중경우별 해석결과 (30% 규정 적용)

부재력	하중경우 1		하중경우 2	
	교축력	교직력	교축력	교직력
상단축력(kN)	6,729.9		6,729.9	
하단축력(kN)	7,954.8		7,954.8	
상단변위(mm)	33.5	10.9	15.2	21.6
상단전단력(kN)	821.1	1,457.1	422.6	3,204.2
하단전단력(kN)	936.9	1,538.0	487.0	3,377.9
상단모멘트(kN·m)	1,619.2	8,052.6	1,163.7	17,707.0
하단모멘트(kN·m)	10,986.2	8,537.4	5,242.9	18,770.2

3) 하중경우별 해석결과 (고정하중)

부재력	하중경우		하중경우	
	교축력	교직력	교축력	교직력
상단축력(kN)	6,729.9		6,729.9	
하단축력(kN)	7,954.8		7,954.8	
상단변위(mm)	1.2	0.1	1.2	0.1
상단전단력(kN)	0.2	5.2	0.2	5.2
하단전단력(kN)	0.2	5.2	0.2	5.2
상단모멘트(kN·m)	246.2	8.4	246.2	8.4
하단모멘트(kN·m)	246.2	48.6	246.2	48.6

4) 방향별 하중조합

부재력	교축방향	교직방향	기호
	교축 조합력	교직 조합력	
상단축력(kN)	6,729.9	6,729.9	P
하단축력(kN)	7,954.8	7,954.8	Pbot
상단변위(mm)	34.7	21.7	[ΔE]comb
상단전단력(kN)	821.3	3,209.4	[VE]comb,Top
하단전단력(kN)	937.1	3,383.1	[VE]comb,Bot
상단모멘트(kN·m)	1,865.4	17,715.5	[ME]comb
하단모멘트(kN·m)	11,232.4	18,818.8	[ME]comb

▪ 교각 9

1) 해석결과

부재력	교축방향 지진시		교직방향 지진시	
	교축력	교직력	교축력	교직력
상단축력(kN)	8,161.8		8,161.8	
하단축력(kN)	9,236.5		9,236.5	
상단변위(mm)	81.8	14.0	14.4	11.2
상단전단력(kN)	2,499.8	439.8	496.5	2,425.2
하단전단력(kN)	2,526.3	463.9	507.6	2,528.4
상단모멘트(kN·m)	7,275.1	2,119.4	1,702.3	11,669.7
하단모멘트(kN·m)	31,595.6	2,251.1	5,672.6	12,384.1

2) 하중경우별 해석결과 (30% 규정 적용)

부재력	하중경우 1		하중경우 2	
	교축력	교직력	교축력	교직력
상단축력(kN)	8,161.8		8,161.8	
하단축력(kN)	9,236.5		9,236.5	
상단변위(mm)	86.1	17.4	39.0	15.4
상단전단력(kN)	2,648.7	1,167.4	1,246.4	2,557.2
하단전단력(kN)	2,678.6	1,222.4	1,265.5	2,667.6
상단모멘트(kN·m)	7,785.8	5,620.3	3,884.8	12,305.5
하단모멘트(kN·m)	33,297.4	5,966.3	15,151.3	13,059.5

3) 하중경우별 해석결과 (고정하중)

부재력	하중경우		하중경우	
	교축력	교직력	교축력	교직력
상단축력(kN)	8,161.8		8,161.8	
하단축력(kN)	9,236.5		9,236.5	
상단변위(mm)	0.4	0.1	0.4	0.1
상단전단력(kN)	44.3	12.1	44.3	12.1
하단전단력(kN)	44.3	12.1	44.3	12.1
상단모멘트(kN·m)	237.9	94.5	237.9	94.5
하단모멘트(kN·m)	243.7	23.1	243.7	23.1


4) 방향별 하중조합

부재력	교축방향	교직방향	기호
	교축 조합력	교직 조합력	
상단축력(kN)	8,161.8	8,161.8	P
하단축력(kN)	9,236.5	9,236.5	Pbot
상단변위(mm)	86.5	17.5	[ΔE]comb
상단전단력(kN)	2,693.0	2,569.3	[VE]comb,Top
하단전단력(kN)	2,722.9	2,679.7	[VE]comb,Bot
상단모멘트(kN·m)	8,023.7	12,399.9	[ME]comb
하단모멘트(kN·m)	33,541.1	13,082.6	[ME]comb


6.3.5 교각 기둥부 내진성능평가

① 교각 2 공급역량 및 평가결과

교축방향 교각 공급역량

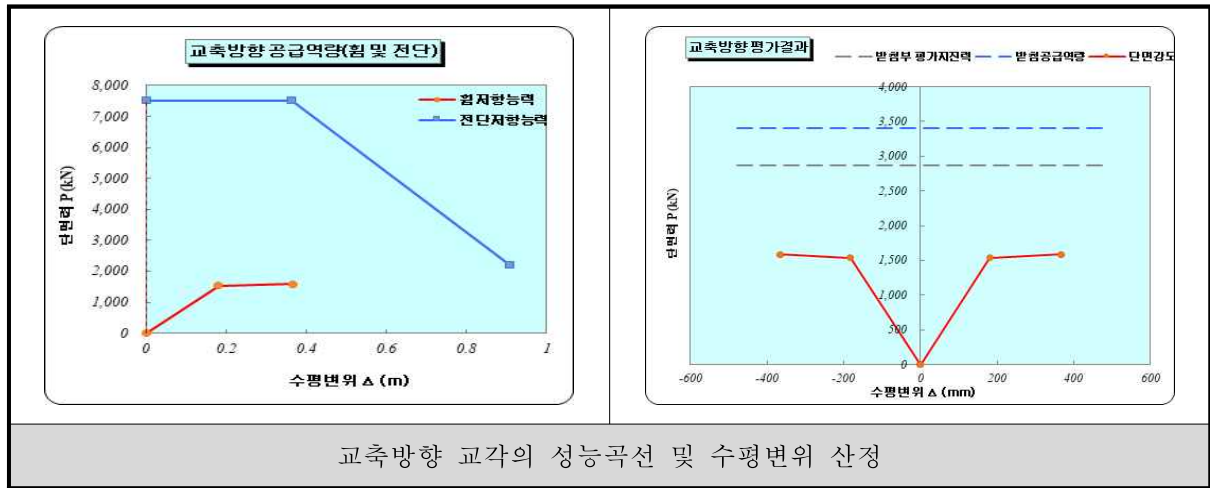

교축직각방향 교각 공급역량

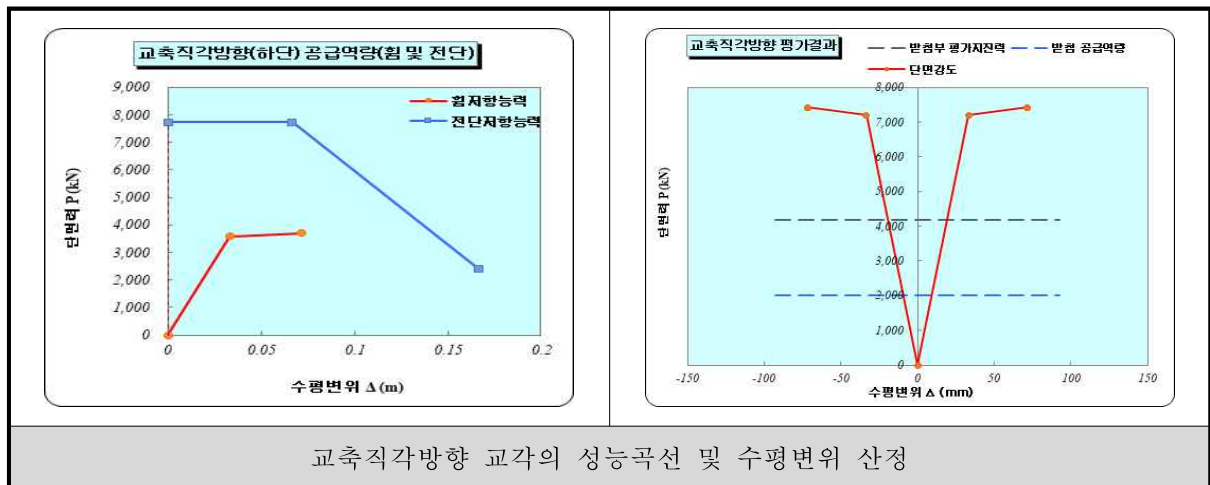

변위성능평가 결과


구 분		공급역량 (m)	소요역량 (m)	판 정
교각2	교축방향	2.018	1.046	O.K
	교축직각방향	2.147	1.000	O.K

전단성능평가 결과


구 분		공급역량 (kN)	소요역량 (kN)	판 정
교각2	교축방향	7,509	1,561	O.K
	교축직각방향	7,732	2,850	O.K

② 교각 8 공급역량 및 평가결과

교축방향 교각 공급역량

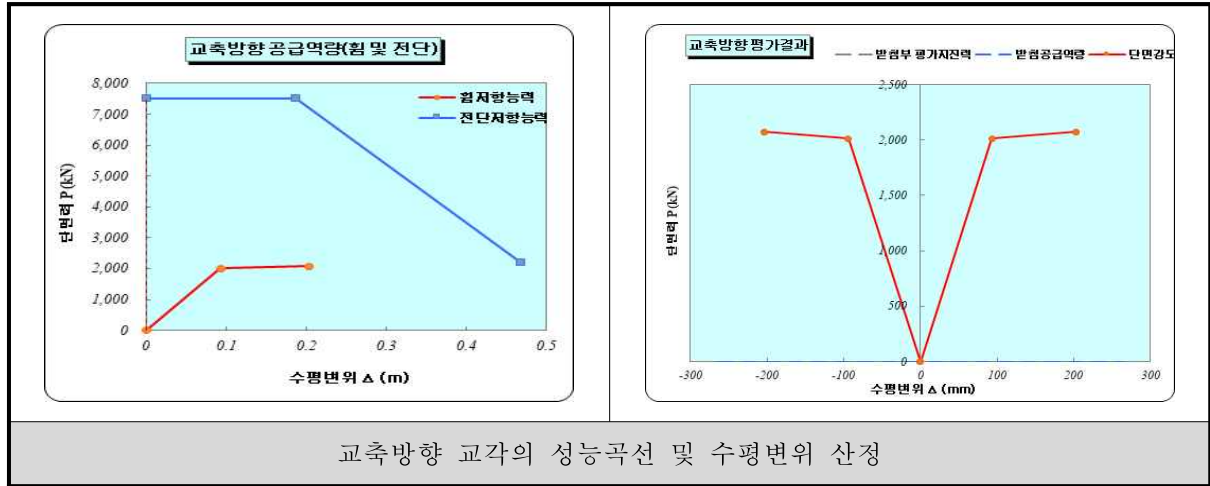

교축직각방향 교각 공급역량

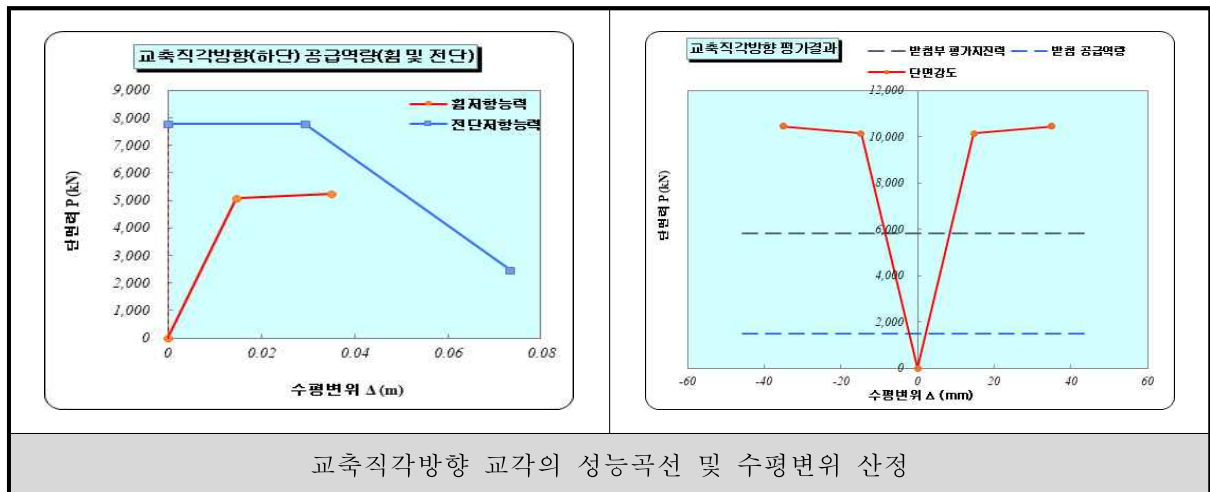

변위성능평가 결과


구 분		공급역량 (m)	소요역량 (m)	판 정
교각8	교축방향	2.167	1.000	O.K
	교축직각방향	2.387	1.000	O.K

전단성능평가 결과


구 분		공급역량 (kN)	소요역량 (kN)	판 정
교각8	교축방향	7,515	937	O.K
	교축직각방향	7,777	3,383	O.K

③ 교각 9 공급역량 및 평가결과

▪ 교축방향 교각 공급역량

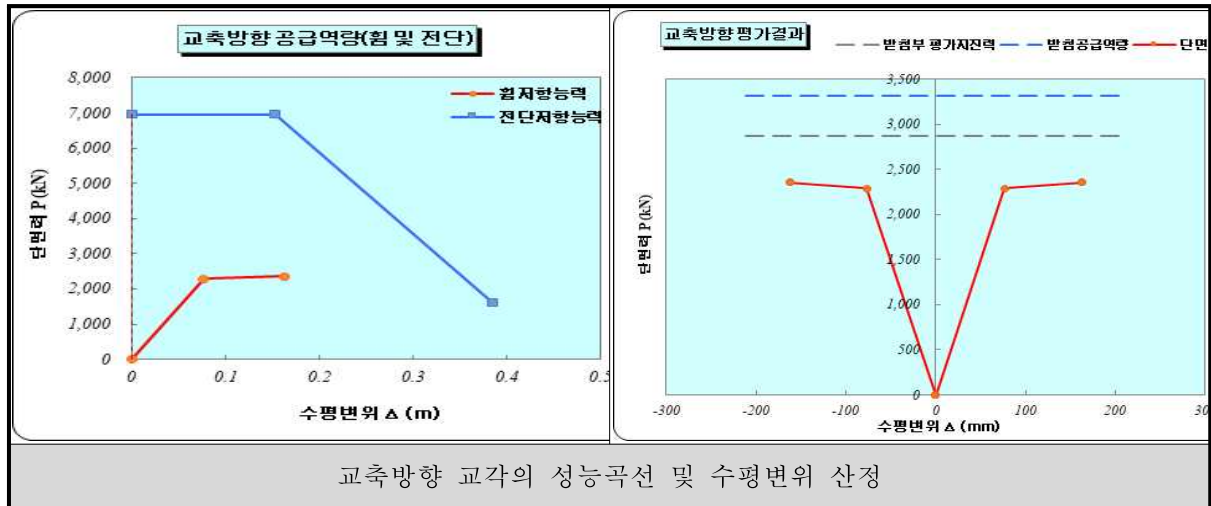

▪ 교축직각방향 교각 공급역량

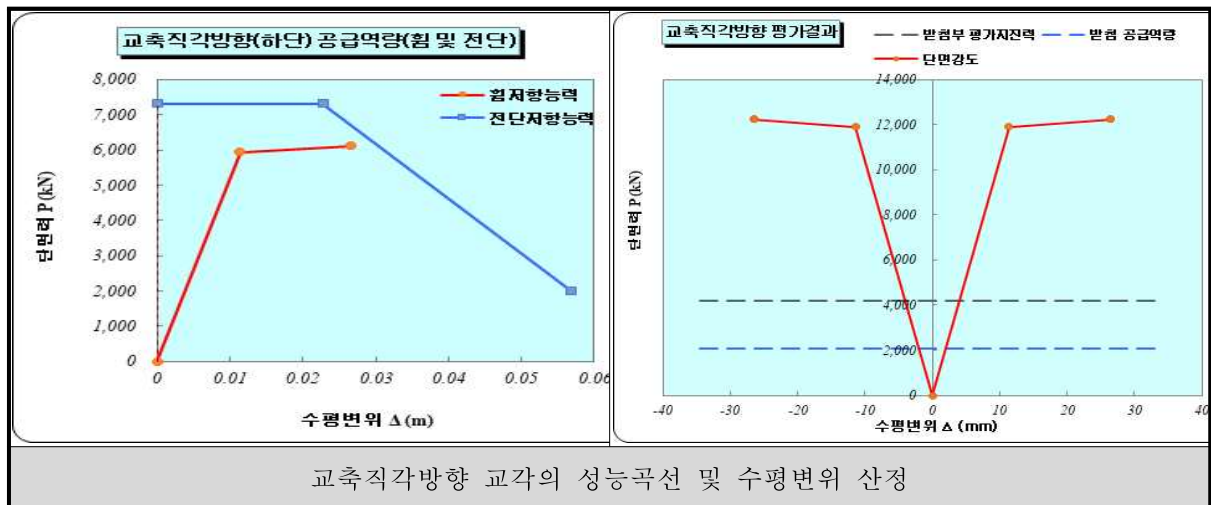

▪ 변위성능평가 결과


구 분		공급역량 (m)	소요역량 (m)	판 정
교각9	교축방향	2.112	1.193	O.K
	교축직각방향	2.334	1.000	O.K

▪ 전단성능평가 결과

구 분		공급역량 (kN)	소요역량 (kN)	판 정
교각9	교축방향	6,949	2,723	O.K
	교축직각방향	7,320	2,680	O.K

6.3.6 받침부 내진성능평가

① 교대 1 받침본체 규격

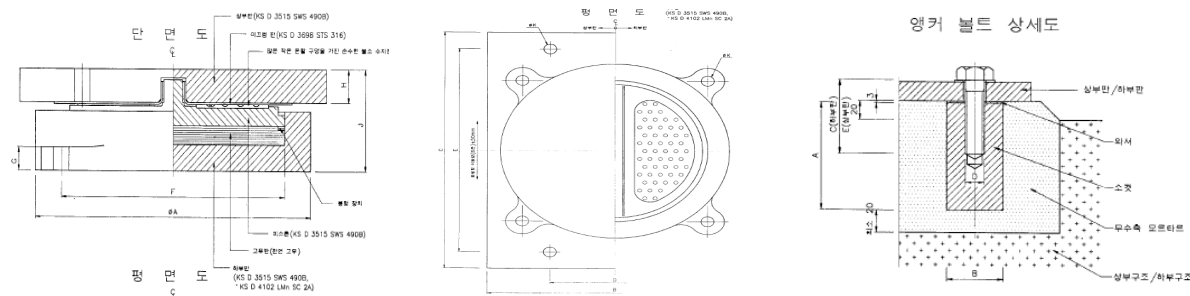


구분 (구조계산서 기준)		길이	단위	
C	=	340	mm	받침 교축방향 폭 (하판)
B	=	340	mm	받침 교축직각방향 폭 (하판)
da	=	50	mm	받침부 앵커소켓 직경
db	=	20	mm	받침부 앵커볼트 직경
hef	=	170	mm	받침부 앵커근입 깊이
SL	=	280	mm	받침 교축방향 앵커간격
ST	=	280	mm	받침 교축직각방향 앵커간격
앵커개수		2 X 2	EA	

▪ 교대 1 받침부 내진성능평가 결과

구분	교축직각방향			
	공급역량	소요역량	판정	
받침본체	310	1,185	0.262	N.G
앵커볼트-앵커강재파괴	1,081	1,185	0.912	N.G
앵커볼트-콘크리트파괴	786	1,185	0.663	N.G
앵커볼트-프라이아웃파괴	651	1,185	0.550	N.G

② 교각 2 받침본체 규격

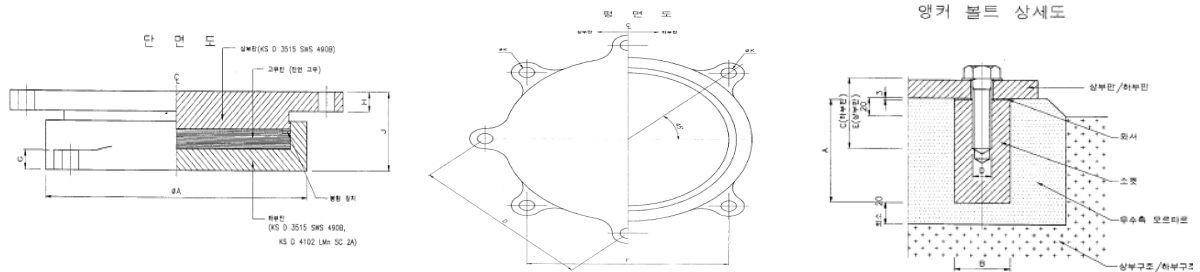


구분 (구조계산서 기준)		길이	단위	
C	=	880	mm	받침 교축방향 폭 (하판)
B	=	880	mm	받침 교축직각방향 폭 (하판)
da	=	160	mm	받침부 앵커소켓 직경
db	=	64	mm	받침부 앵커볼트 직경
hef	=	550	mm	받침부 앵커근입 깊이
SL	=	730	mm	받침 교축방향 앵커간격
ST	=	730	mm	받침 교축직각방향 앵커간격
앵커개수	=	2 X 2	EA	

▪ 교각 2 받침부 내진성능평가 결과

구분	교축방향			
	공급역량	소요역량	판정	
받침본체	6,800	2,872	2.367	O.K
앵커볼트-앵커강재파괴	11,066	957	11.559	O.K
앵커볼트-콘크리트파괴	14,112	2,872	4.913	O.K
앵커볼트-프라이아웃파괴	3,266	957	3.411	O.K

구분	교축직각방향			
	공급역량	소요역량	판정	
받침본체	4,000	4,182	0.956	N.G
앵커볼트-앵커강재파괴	11,066	4,182	2.646	O.K
앵커볼트-콘크리트파괴	2,138	4,182	0.511	N.G
앵커볼트-프라이아웃파괴	3,266	4,182	0.781	N.G

③ 교각 8 받침본체 규격

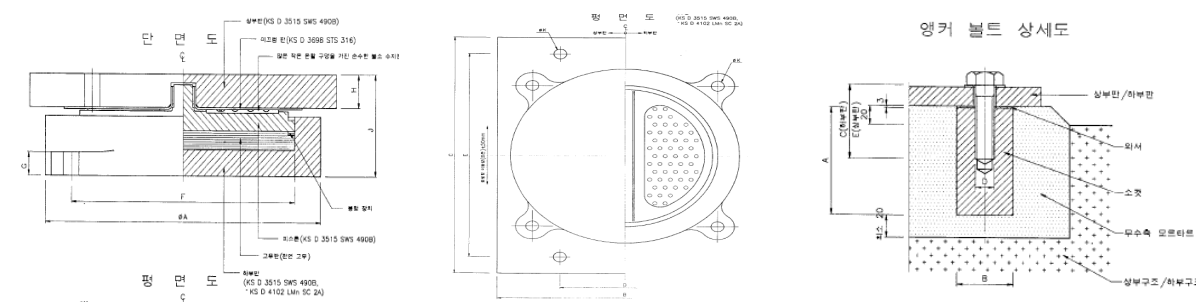


구분 (구조계산서 기준)		길이	단위	
C	=	240	mm	받침 교축방향 폭 (하판)
B	=	240	mm	받침 교축직각방향 폭 (하판)
da	=	105	mm	받침부 앵커소켓 직경
db	=	42	mm	받침부 앵커볼트 직경
hef	=	360	mm	받침부 앵커근입 깊이
SL	=	450	mm	받침 교축방향 앵커간격
ST	=	450	mm	받침 교축직각방향 앵커간격
앵커개수	=	2 X 2	EA	

▪ 교각 8 받침부 내진성능평가 결과

구분	교축직각방향			
	공급역량	소요역량	판정	
받침본체	3,000	5,817	0.516	N.G
앵커볼트-앵커강재파괴	4,766	2,909	1.639	O.K
앵커볼트-콘크리트파괴	1,902	5,817	0.327	N.G
앵커볼트-프라이아웃파괴	1,559	2,909	0.536	N.G

④ 교각 9 받침본체 규격

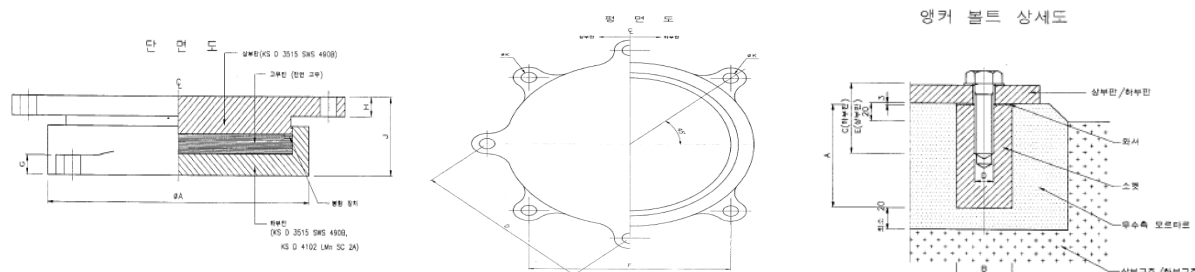


구분 (구조계산서 기준)		길이	단위	
C	=	770	mm	받침 교축방향 폭 (하판)
B	=	770	mm	받침 교축직각방향 폭 (하판)
da	=	160	mm	받침부 앵커소켓 직경
db	=	64	mm	받침부 앵커볼트 직경
hef	=	50	mm	받침부 앵커근입 깊이
SL	=	650	mm	받침 교축방향 앵커간격
ST	=	650	mm	받침 교축직각방향 앵커간격
앵커개수	=	2 X 2	EA	

▪ 교각 9 받침부 내진성능평가 결과

구분	교축방향			
	공급역량	소요역량	판정	
반침본체	6,630	4,707	1.409	O.K
앵커볼트-앵커강재파괴	11,066	1,569	7.054	O.K
앵커볼트-콘크리트파괴	12,928	4,707	2.747	O.K
앵커볼트-프라이아웃파괴	3,241	1,569	2.066	O.K

구분	교축직각방향			
	공급역량	소요역량	판정	
반침본체	4,130	4,278	0.965	N.G
앵커볼트-앵커강재파괴	11,066	4,278	2.587	O.K
앵커볼트-콘크리트파괴	2,137	4,278	0.500	N.G
앵커볼트-프라이아웃파괴	3,241	4,278	0.758	N.G


6.3.7 기초부 내진성능평가

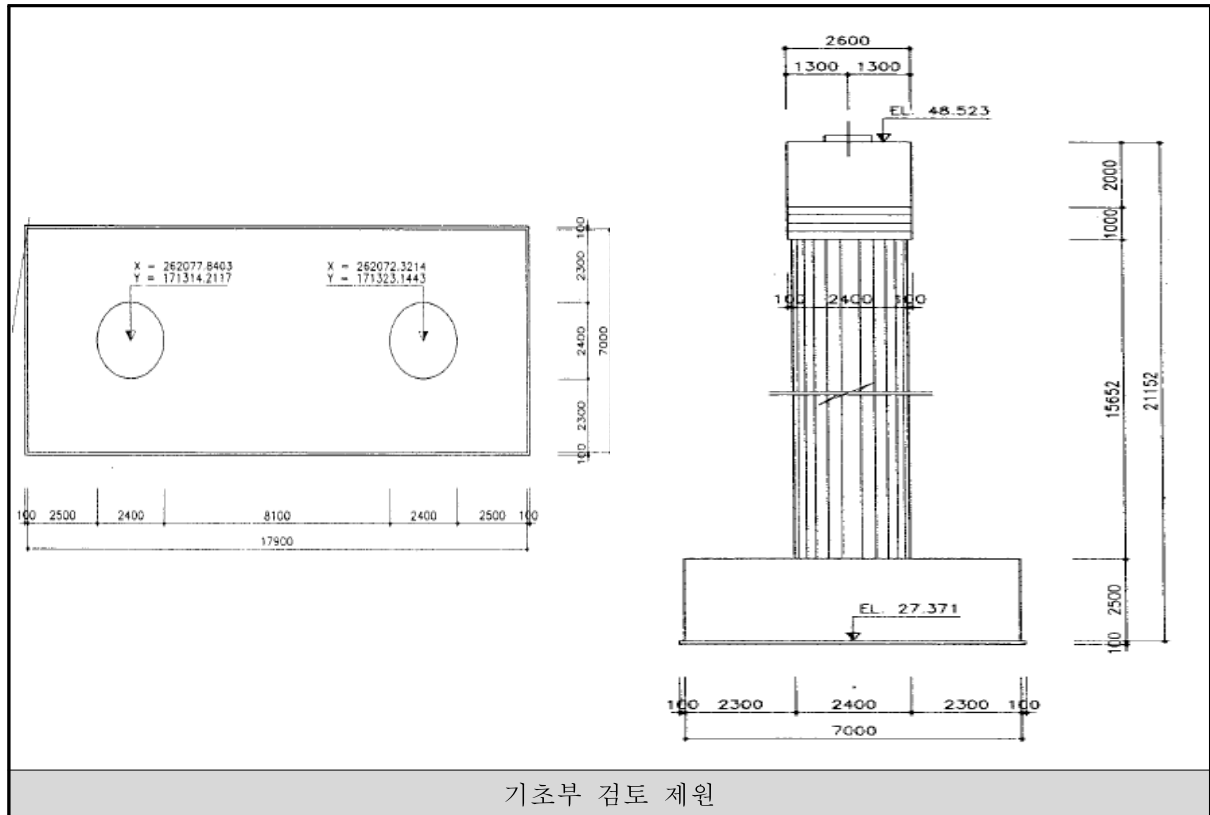

① 교각 2 기초부 검토

▪ 기초부 내진성능평가 결과


구분		방향	공급역량	소요역량	판정	
안정성 검토	전도	교축	2.800	1.877	1.492	O.K
		교직	7.160	1.741	4.113	O.K
	지지력	교축	6.165	2.000	3.083	O.K
		교직	25.214	2.000	12.607	O.K
	활동	교축	6.732	1.200	5.610	O.K
		교직	3.688	1.200	3.073	O.K
단면 검토	휨	교축	51,523	29,736	1.733	O.K
		교직	19,465	15,162	1.284	O.K
	전단	교축	35,077	13,095	2.679	O.K
		교직	13,717	8,050	1.704	O.K

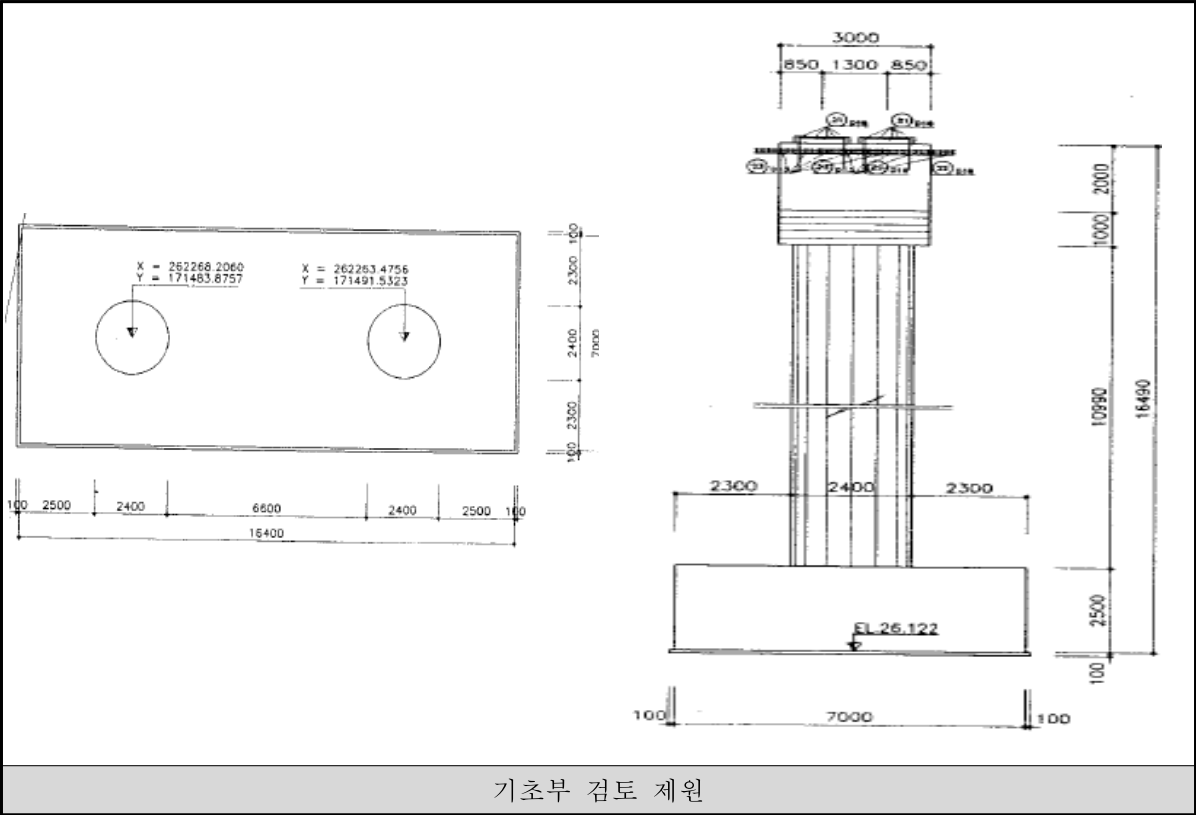

② 교각 8 기초부 검토

▪ 기초부 내진성능평가 결과

구분		방향	공급역량	소요역량	판정	
안정성 검토	수평변위	교축	2.800	0.959	2.919	O.K
		교직	6.560	1.927	3.404	O.K
	연직 압축지지력	교축	14.562	2.000	7.281	O.K
		교직	24.389	2.000	12.195	O.K
	연직 인발지지력	교축	9.062	1.200	7.552	O.K
		교직	2.510	1.200	2.092	O.K
단면 검토	휨	교축	47,199	14,322	3.296	O.K
		교직	19,465	13,837	1.407	O.K
	전단	교축	32,137	6,175	5.204	O.K
		교직	13,717	5,861	2.340	O.K

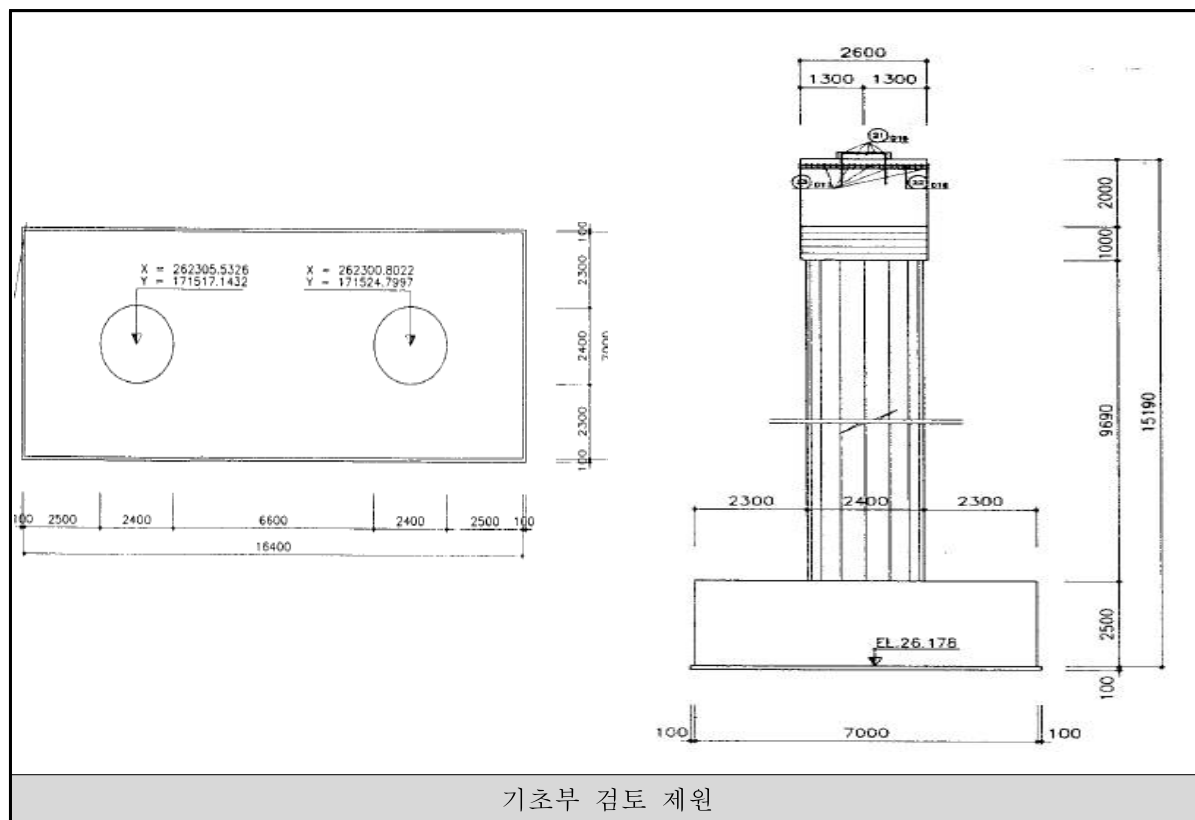


③ 교각 9 기초부 검토

▪ 기초부 내진성능평가 결과

구분		방향	공급역량	소요역량	판정	
안정성 검토	수평변위	교축	2.800	2.229	1.256	O.K
		교직	6.560	1.233	5.319	O.K
	연직 압축지지력	교축	4.146	2.000	2.073	O.K
		교직	28.154	2.000	14.077	O.K
	연직 인발지지력	교축	4.089	1.200	3.408	O.K
		교직	3.591	1.200	2.993	O.K
단면 검토	휨	교축	47,199	33,299	1.417	O.K
		교직	19,465	12,980	1.500	O.K
	전단	교축	32,137	14,929	2.153	O.K
		교직	13,717	6,313	2.173	O.K

6.3.8 받침 지지길이 평가 결과

낙교방지를 위한 받침지지 길이는 교각 및 교대의 거더 단부끝단까지의 거리로서 현장조사 및 설계도면을 통해 산정하였다.

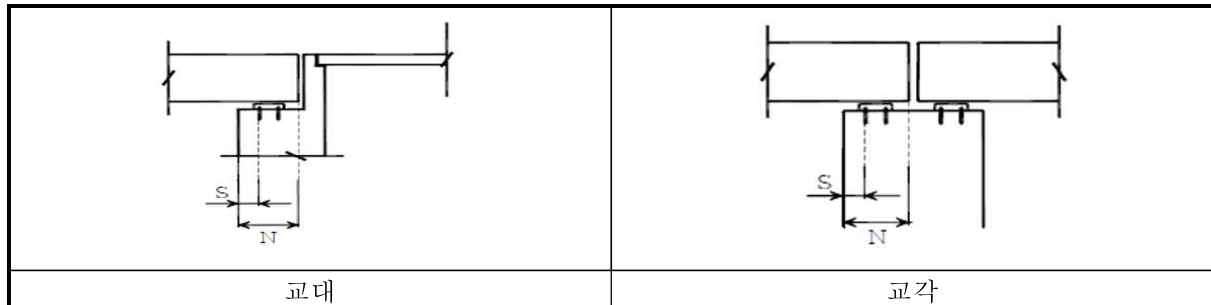

구 분		공급역량	소요역량	안전율	평가	내진보강
교 대 1	N(mm)	1,300	380	3.424	O.K	불필요

6.3.9 종합결론

본 내진성능평가의 경우 “ 기존시설물(교량) 내진성능평가 요령·해설(2019. 국토교통부, 한국시설안전공단)”및 “KDS 17 10 00 : 2018 (내진설계 일반)”따라 수행하였으며, 금회 내진성능평가 수행 시 강화된 내진설계기준에 미달된 기존 공공시설물의 내진보강을 통한 주요 시설의 내진성능 확보로 지진발생시 피해를 저감하는 등 공공의 안전을 확보하고자 하는데 있으며, 내진성능평가 결과 다음과 같다.

상부형식은 Steel Box Girder, 하부형식은 T형 형식의 콘크리트 교각으로 구성되어 있으며, 상부 구조와 하부 구조물의 연결구조의 경우 포트받침 형태로 적용되어 있다. 내진성능평가 결과 받침부 교축직각방향에서 내진성능이 부족한 것으로 나타났으며, 이에 따라 보강 안을 제시하고자 한다.

- 받침기능을 보완하여 내진보강을 확보할 수 있는 “1안-받침형 전단키”
- 시설물 유지 및 내진보강 방안을 동시에 진행할 수 있는 “2안-탄성받침”

따라서, 본 보강 안은 추후“교량 내진보강 실시설계”시 해당 구조물의 상태와 여건을 종합적으로 판단하여 공법을 선정 후 공용 중에 불편 없이 보강설계를 진행하는 것이 적절할 것으로 판단된다.

6.4 내진성능 보강방안

6.4.1 개요

전 세계적으로 대규모 지진에 의한 국가 주요 시설물의 붕괴, 동반되는 인명피해, 노선상 중요한 교량의 기능상실을 최소화 하는 것이 사회적 관심으로 대두되었다. 이에 따라 국내에 준공되어 공용되고 있는 교량 중 내진설계가 되지 않은 교량의 내진성능 향상은 사회·경제적으로 매우 중요한 문제이다. 기존 교량에 대한 내진보강수준에 대해서는 아직까지 정립된 기준이 없으며, 내진성능 향상은 기술적·경제적으로 많은 어려움이 예상된다. 내진성능 향상은 사회기반시설로서의 역할을 고려할 때 꼭 필요한 것이나 내진보강의 범위와 대상시설물이 많기 때문에 단기간에 이루어 질 수 없는 것이 현실이다.

지진발생이 예상되는 지역에서는 지진에 취약한 교량을 선정하여 지진에 의한 피해를 검토하여 지진재해를 줄이기 위한 계획을 실시하는 것이 중요하며, 현재 위험성을 줄이는 방법으로서 교량의 내진보강이 있다.

교량의 내진성능 향상방안은 교량 구조요소의 개별적인 보강에 의한 내진성능 향상 방법과 지진 보호장치에 의한 교량시스템의 내진성능 향상방법으로 대별한다. 구조요소의 개별적인 보강은 교량을 구성하는 교각, 받침부(받침지지길이 포함), 교대, 기초 및 지반에 대하여 개별적인 내진성능 향상을 도모하는 것이며, 지진보호장치에 의한 내진성능 향상은 지진격리받침, 감쇠기와 같은 지진보호장치를 도입하여 교량시스템 전체의 내진성능 향상을 도모하는 것이다.


내진성능 향상방법의 선정에 있어서는 내진성능 평가에 의하여 내진성능 향상이 수행되어야 하는 구조요소를 시공성, 경제성, 보강효과 등을 종합적으로 검토하여 합리적인 내진성능 향상이 수행되도록 한다. 내진성능 향상을 필요로 하는 구조요소가 소수이고 일반화된 내진성능 향상방법으로 소요 내진성능을 확보하는 것이 가능하고 내진성능 향상된 구조요소에 의하여 다른 구조요소의 내진성능에 악영향을 미치지 않는다면 구조요소의 개별적인 내진성능 향상방법이 바람직할 것이다. 만약, 개별 구조요소의 내진성능에 의하여 교량의 내진성능 확보가 곤란하거나, 시공에 어려움이 있는 경우에는 지진 보호장치에 의한 내진성능 향상을 도모하는 것이 합리적이게 된다. 경우에 따라서는 이들 내진성능 방법을 적절하게 조합하여 보다 경제적이고 효과적인 내진성능 향상을 도모할 수도 있다.

본 과업에서는 해당 시설물에 요구되는 내진성능 수준과 내진성능 상세평가를 고려하여 내진성능 향상을 위한 기본방향을 제시하였다.

6.4.2 내진보강방안 선정기준 및 절차

내진보강방안의 선정은 앞에서 기술한 내진성능평가방법에 의거하여 현재의 보유역량과 소요역량을 산정하고, 현재 국내에서 사용하는 내진 보강공법을 사용할 경우 내진역량을 만족하기 위한 각 공법의 경제성(재료비 및 설치비), 구조적 효용성, 시공성, 적용성 등을 기준으로 종합평가하여 기존교량에 대한 보강방안을 선정한다.

이를 포함한 일반적인 내진보강공법의 선정을 위한 흐름 및 내진성능향상을 위한 보강공법을 나열하면 다음과 같다.

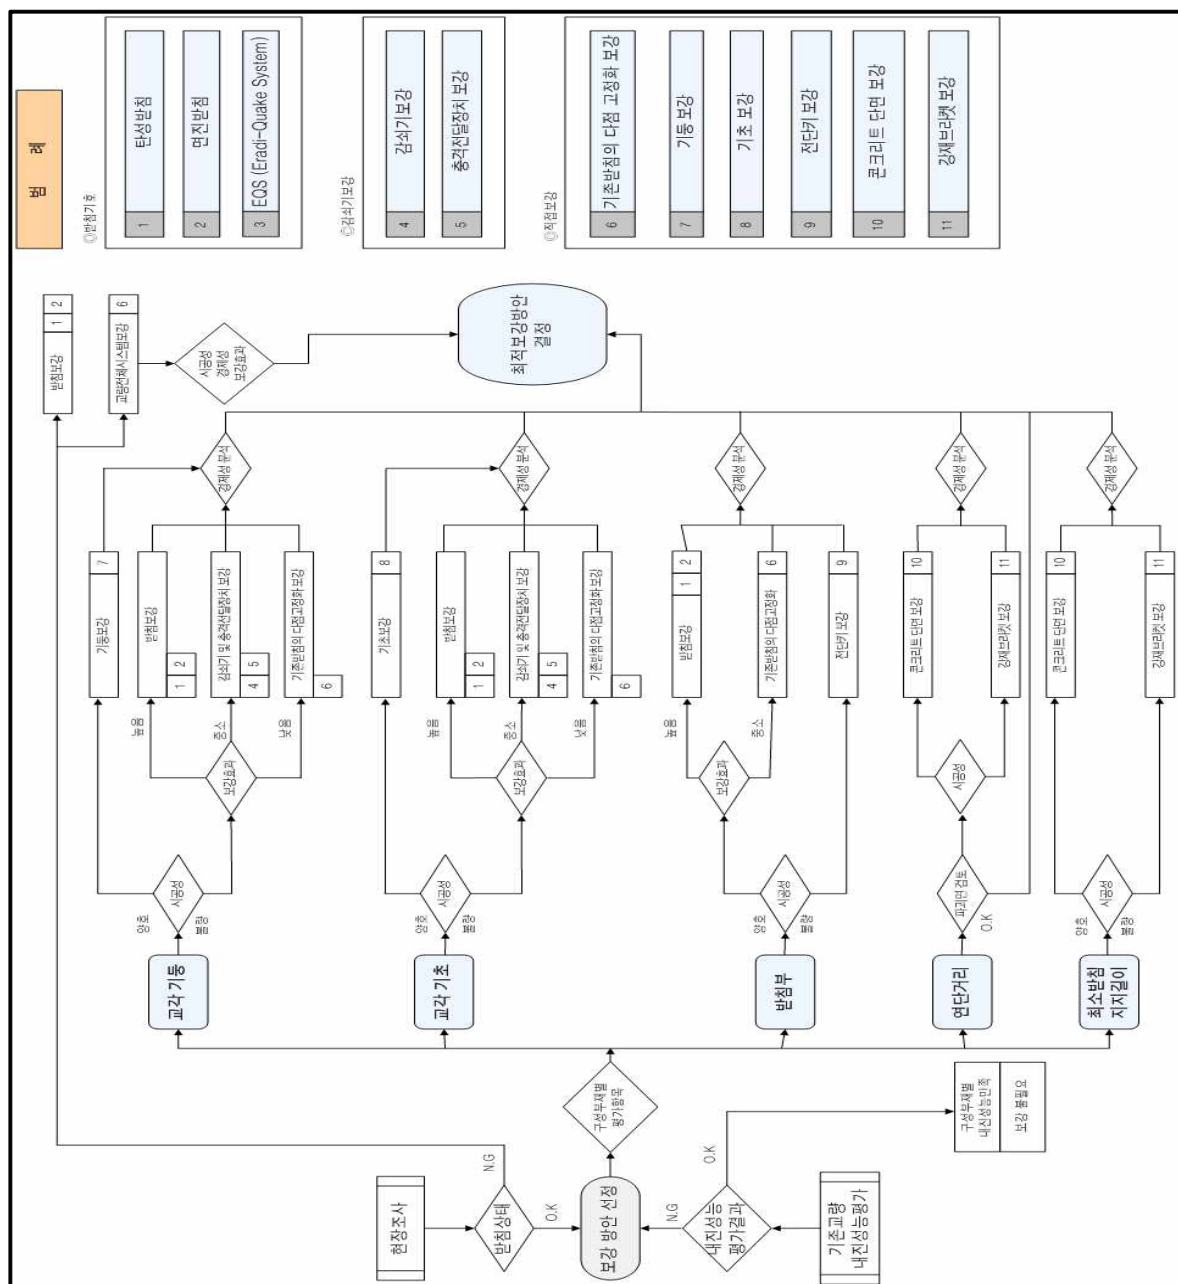

<그림 6.38> 내진보강방안 선정 흐름도

6.4.3 일반적인 보강방안

① 낙교방지

낙교방지장치는 받침 최소지지길이가 확보되지 않아 지진발생시 낙교가 발생할 수 있는 교량에 대해 낙교방지장치를 설치한다.


낙교방지장치의 종류는 다음과 같이 상부구조 케이블 구속장치의 사용, 이동제한장치(전단키)의 사용, 받침지지길이 확대 (브라켓 설치)등이 있다.

- 케이블 구속장치

케이블 구속장치는 상부구조 거더와 교각, 거더와 거더를 연결하여 과도한 수평변위를 제한하여 상부구조의 이탈을 억제하는 장치이다.

이 방안은 일본에서 많이 사용되는 장치이나, 일본의 경우는 강교가 대부분이라 상부구조에 연결이 용이하지만, 콘크리트 교량에는 연결하기가 어렵다.

특히 PSC빔 교량에 연결부 설치시 거더의 PSC강선간 간섭으로 시공성이 저하된다.

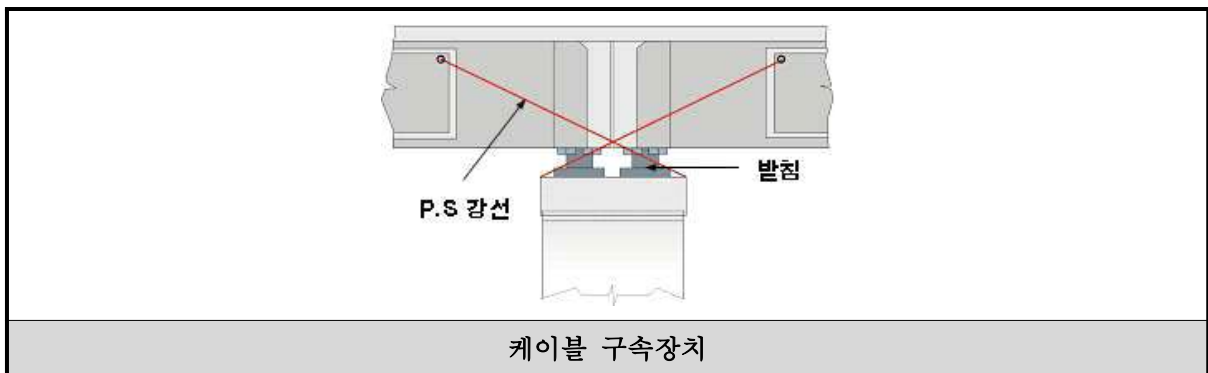


- 이동제한장치

이동제한장치는 거더 또는 교각에 돌기를 설치하여 과도한 수평변위 및 거더 이탈을 억제하는 방법으로 신설교량에는 적합하나, 기존교량의 경우 상부구조와 교각사이의 거더밑 공간이 부족하여 시공성이 불량하다. 또한, 이동제한장치의 경우 상·하부구조와의 충돌에 따른 충격력을 고려하여 고무나 기타 완충재를 설치하여야 한다.



- 받침지지길이 확대

받침지지길이의 확대는 지진시 받침부가 파손된 경우 콘크리트 및 강재브라켓으로 지지길이를 확대하여 낙교가 발생하지 않도록 하는 방법으로 국내의 일반적인 교량은 교대부나 신축이음부에 설치공간이 확보되어 시공이 용이하며, 유사한 시공실적이 많아 적용 가능하다.

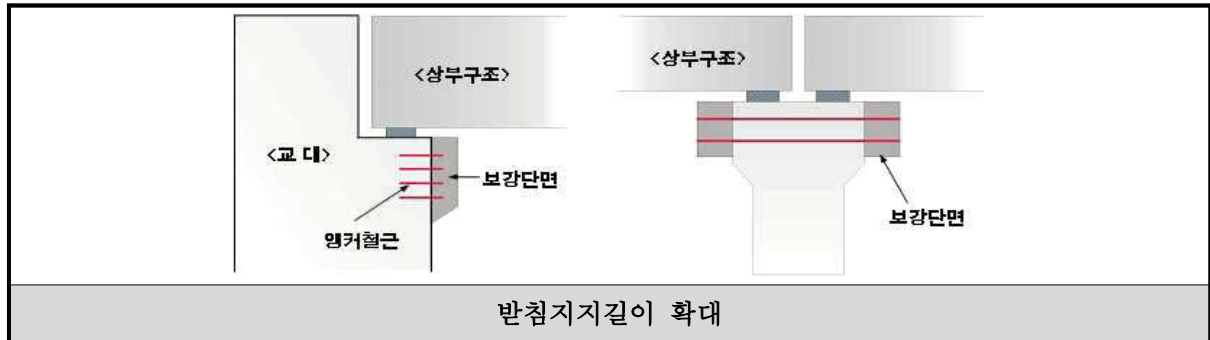

② 다점고정 및 받침부의 보강방안

- 받침부 보강

받침부 보강 방안은 교량받침이 지진시 큰 수평력을 콘크리트 블록 또는 강재브라켓이 부담하여 교량의 안전을 확보하는 방안이다.


RC슬래브교 및 PSC박스교는 상부구조와 교각사이의 거더밑 공간이 부족하여 시공성 및 소요의 단면력을 확보하기 어려우며, PSCI빔교의 경우 설치공간은 확보되나, 받침주변과 거더부에 천공을 하여야 하므로 시공성 및 유지관리측면에서 불리하다.



- 다점고정

다점고정 방안은 가동단 교각을 고정단화하여 여러 교각으로 지진력을 분산하는 방안이다.

다점고정을 적용하려면 온도하중 등의 상시하중을 만족할 수 있어야 하므로 교각높이가 20m 이상으로 매우 높은 경우에 적용할 수 있다.

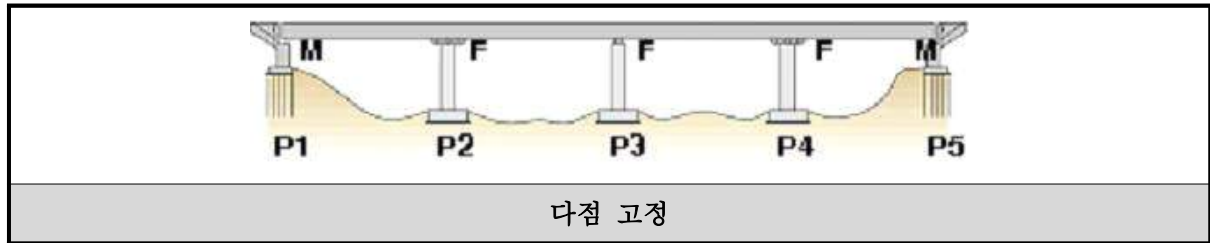

- LUD 설치

LUD는 충격력 전달장치로 지진력에 의한 충격을 가동단으로 분산시키는 장치이다. 구조 특성상 다점고정의 역할과 유사하나, 교각높이와 무관하게 온도등 상시하중에 의한 이동이 가능하다.



③ 교각보강

여러 교량형식 중 특히 일점고정 다경간연속교의 고정단 교각은 중·소규모의 지진 시에도 상부구조의 교축방향 관성력이 집중되어 작용하므로 특히 지진에 취약하다.

교각이 외력에 대하여 저항 단면강도를 확보하도록 하는 하중개념 하에서는 지진하중이 큰 경우 상당한 단면크기가 요구된다. 특히 기존교각의 내진성능향상을 위하여 설계지진 규모에 대비한 하중개념에 따른 보강은 소요경비 및 공사의 어려움을 고려하면 비현실적이다.

일반적인 RC교각의 파괴모드는 휨파괴, 휨-전단파괴, 전단파괴로 구별할 수 있다. 휨파괴는 발생 휨모멘트가 부재의 항복강도를 초과하여 소성힌지가 발생한후 추가하중 저항 능력을 상실한 상태에서 계속 변형이 발생하는 파괴모드이다. 휨-전단파괴는 휨항복후 소성힌지부의 전단강도가 저하되어 전단파괴가 발생하는 파괴모드이고 전단파괴는 휨항복 발생전에 작용전단력이 전단강도를 초과하는 경우의 파괴모드로서 급격한 취성파괴가 발생한다. 신설교량의 내진설계시에는 취성적 파괴모드인 전단파괴에 앞서 휨연성 파괴가 발생하도록 유도하고 있다. 또한 휨파괴시 충분한 연성을 확보하기 위하여 교각의 철근량 및 배근상태에 대한 규정을 두고 있다.

이는 교량의 내진설계시 매우 중요한 개념으로서 과거 설계시에는 전혀 고려되지 않은 사항들이다. 따라서 국내 기존 교각들의 보강으로는 단면강도 증대보다는 변형


성능 확보를 위한 방안이 효과적이다. 교각단면의 변형성능 확보를 위한 보강방안으로는 강재 또는 복합신소재를 기존교각에 적용하여 콘크리트의 구속효과를 증대시키는 방안을 고려할 수 있다.

RC교각의 내진보강에 있어서는 내진성능평가 결과를 기본으로 하여 보강목적에 따른 적절한 방안을 선정하는 것이 필요하다.

- 강판보강

강판 보강방안은 기존의 교각에 강판을 씌우고 강판과 교각 사이에 무수축모르타르를 충전하여 콘크리트에 구속효과를 증대시킴으로써 소요 변위연성도를 확보하는 공법이다.


강판보강은 기계적 물성이 우수하고, 시공이 간편하며 시공사례가 많은 점, 내충격성이 우수한 장점이 있으나, 도장이 필요하고, 부식방지대책이 필요한 점, 미관 및 시공성이 약한 단점이 있다.

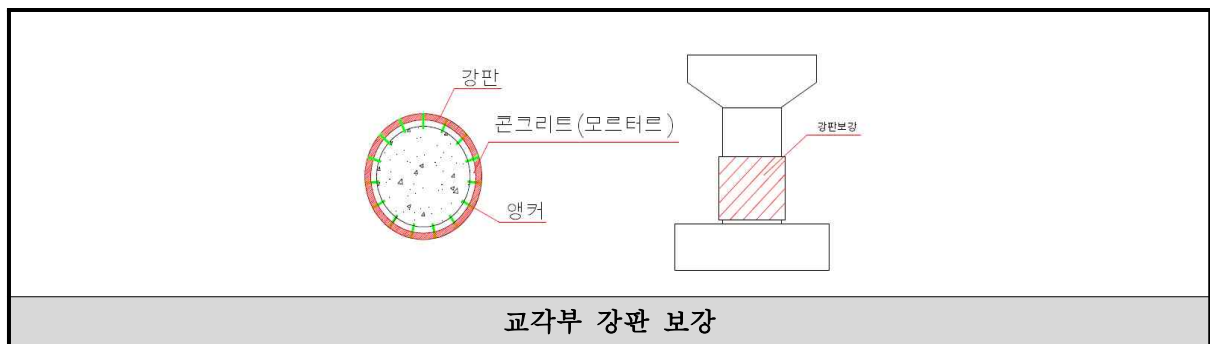

- 섬유레핑(FRP) 보강

섬유레핑 보강방안은 기존의 교각에 보강섬유를 래핑하고 난연FRP 패널 사이에 수지를 주입하여 콘크리트에 구속효과를 증대시킴으로써 소요 변위연성도를 확보하는 방안이다.


섬유레핑보강은 내구성, 내화학적, 내부식성이 우수하며, 보강섬유의 연속성이 확보되는 장점이 있으나, 전문시공기술자가 필요하며 주입압력관리가 필요한 단점이 있다.

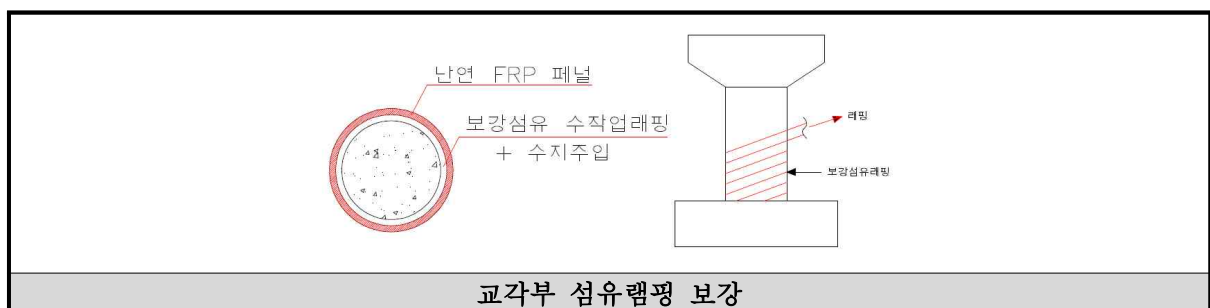

- 콘크리트 단면증설 보강

콘크리트 단면증설 보강은 기존의 교각에 보강철근을 배근한 후 콘크리트 단면증설을 하는 보강방안이다.

콘크리트 보강은 기존교각의 콘크리트와 동일재료로 비교적 안정성이 있고 외관 확인 및 재료취급이 용이한 점 등의 장점이 있으나, 보강 후 유수단면적 감소 및 보강 후 하중재분배에 의해 기초의 작용하중이 증가되는 단점이 있다.

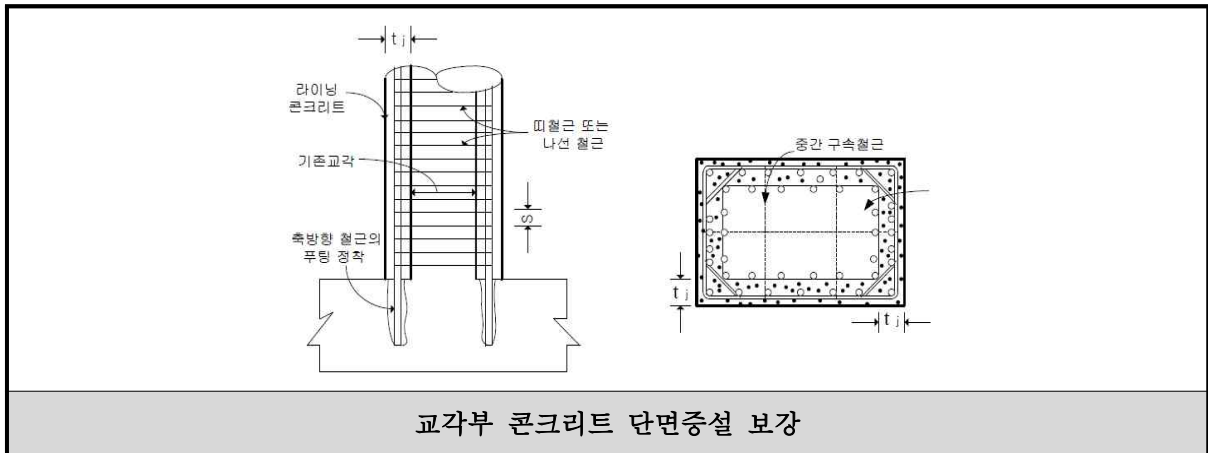


④ 기초 및 지반 보강

기초를 보강하기 위해서는 토공(터파기)작업이 들어가며, 경우에 따라 교통을 통제하여야 하기 때문에 다른 보강에 비해 비용이 많이 든다. 따라서, 국내의 지진규모나 교량특성을 고려하면 기초 및 지반의 보강보다는 상부구조의 지진력을 감소 및 분산시키는 방안이 합리적이다.


- 기초 단면확대 보강

기초 단면확대 보강은 터파기후 기존의 기초에 보강철근을 배근한 후 콘크리트 단면증설을 하는 보강방안이다. 기초단면의 크기가 작아 지진력의 작용시 기초의 전도가 발생하는 경우 기초 단면확대로 안정성을 확보하는 보강으로 지중 및 수중에 위치한 기초를 보강하기 위해 터파기, 가시설 및 물빼기공의 추가 공정이 필요하다.

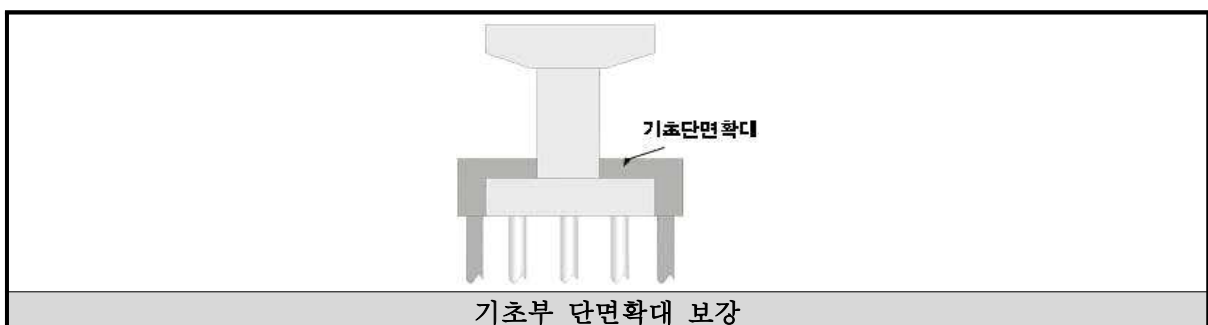

- 지반보강

지반보강은 단층근처, 불안정한 사면, 액상화지반등에 지반을 개량하여 지반 지지력 및 수평저항력을 증대하는 보강으로 경제적 측면 및 시공성을 고려하면 적절하지 않은 경우가 많다.

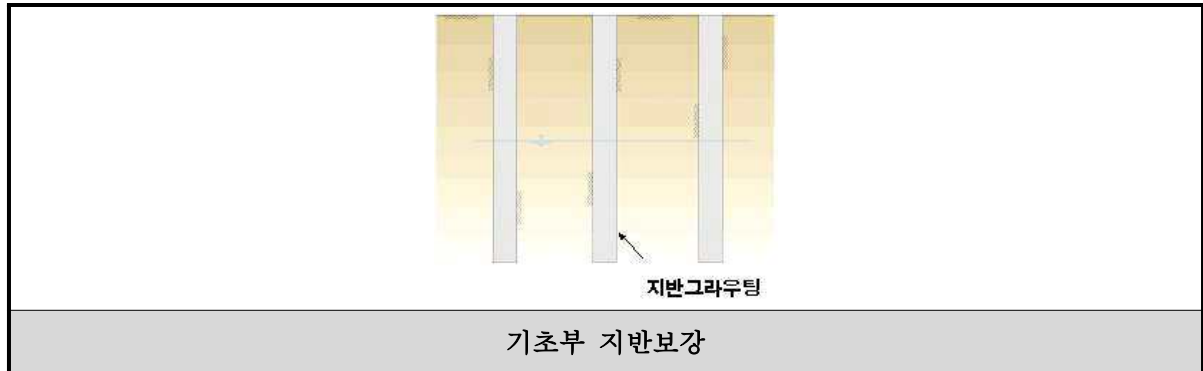

⑤ 받침교체방안

- 받침교체 보강

기초를 보강하기 위해서는 토공(터파기)작업이 들어가며, 경우에 따라 교통을 통제하여야 하기 때문에 다른 보강에 비해 비용이 많이 든다. 따라서, 국내의 지진규모나 교량특성을 고려하면 기초 및 지반의 보강보다는 상부구조의 지진력을 감소 및 분산시키는 방안이 합리적이다.

탄성받침은 원형 및 직사각형의 형태의 고무 및 적층판으로 구성되어 있으며 현재 용량별로 규격화가 이루어져 있다.(KS제품) 상시에는 고정썰기가 설치된 탄성받침이 설치된 교각을 기준으로 신축하며, 지진시에는 고정썰기가 탈락하여 모든 받침이 가동단으로 작동하여 교각에 전달하는 지진력의 크기를 감소 및 분산시킨다. 또한, KS F 4420에는 일반형 탄성받침과 일체형 탄성받침의 2가지 종류로 분류되어있는데, 일반형 탄성받침의 경우 다음과 같은 문제점이 있어 내진보강을 위한 경우는 상·하부 판이 일체로(볼트식, 접착식) 되어 있는 일체형 탄성받침을 적용하였다.


- 설치시 온도보정이 불가능하여 시공시점과 다른 온도 변화 차이와 콘크리트 건조수축 등에 의한 받침의 전단변형 발생

- 전단 변형에 의하여 들뜸 현상이 발생하여 상·하부 플레이트와 고무패드의 접촉 면적 감소 (마찰저항 감소)

- 상·하부 플레이트와 고무패드가 완전분리형으로 기본적으로 미끄럼 현상 자주 발생 미끄럼현상으로 교량의 내진 성능 확보 미약

6.4.4 내진보강공법제안

<표 6.5> 내진보강공법 비교안

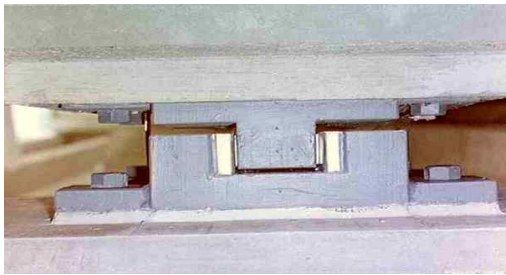구 분	1안 전단키 설치	2안 탄성받침 교체
형 상		
공 법 개 요	주형과 하부구조 공간에 받침형 전단키를 설치하여 지진시 상하부 전단키의 접촉에 의한 수평력을 부담하는 공법으로 하부연단거리가 큰 Steel Box 또는 PSC BOX 거더교, PSC Beam교 등 형식에서 주형의 하면 또는 가로보 및 교량 받침 사이에 설치	- 지진력의 분산이 가능한 탄성받침으로 교체하여 받침과 교각의 내진성능을 향상 - 지진력의 저감효과가 작아 받침의 높이가 증가하며, 지진시 받침변위 증가
장 단 점	- 시공 후 정기적인 도장 등 유지관리 필요 - 받침형 전단키로 형하공간이 확보되는 경우 작업 가능 - 일방향 받침의 가이드 캡과 원형단면으로 교축 및 교축직각방향에 대해 받침과 동시제어 가능 - RC 슬래브교등에는 작업공간 협소로 시공성 저하	- 상부인상후 기존받침 철거, 교체받침 설치의 일반적인 보수공법 - 상부인상에 따른 공정 복잡 및 상부 거더 보강공등의 추가공정 및 비용발생 - 고무판의 부식 및 과도한 전단변형에 대한 점검필요 - 공사비 보통
검토의견	현재 교량의 경우 포트받침이 설치되어 있으며, 지진 발생시 고정단 교각에 지진력이 집중되고 있다. 해당 교량의 검토 결과 받침부에서 내진성능을 만족하지 못하므로 이에 수평력 안전성 확보 방안인 전단키 추가 설치하거나 기존 받침을 교체하여 내진성능을 확보하여야 할 것으로 판단되며, 실시설계 후 1안 전단키 설치시 내진성능을 만족하지 못하면 2안 받침교체 등의 유지관리가 필요할 것으로 사료된다.	

6.4.5 내진보강 개략공사비

① 전단키 설치시

- 범물방향

공종		수량	단위	단가(천원)	금액(천원)	비고
전단키설치 (1,000kN)	A1, A2	2	개소	2,000	4,000	일방
전단키설치 (2,000kN)	P1 ~ P9	9	개소	4,000	36,000	일방
부대공	비계 등	1	식	20,000	20,000	
직접공사비					60,000	
제경비(50%)					30,000	
총공사비					90,000	

- 안심방향

공종		수량	단위	단가(천원)	금액(천원)	비고
전단키설치 (1,000kN)	A1, A2	2	개소	2,000	4,000	일방
전단키설치 (2,000kN)	P1 ~ P9	9	개소	4,000	36,000	일방
부대공	비계 등	1	식	20,000	20,000	
직접공사비					60,000	
제경비(50%)					30,000	
총공사비					90,000	

② 탄성반침 교체시

- 범물방향

공종		수량	단위	단가(천원)	금액(천원)	비고
교량인상	1,600kN	12	개소	1,500	18,000	교대
	2,000kN	120	개소	2,000	240,000	교각
책업보강재 제작 및 설치	2,000kN	132	개소	1,600	211,200	
교량받침 해체 및 설치	1,750kN	12	개소	2,500	30,000	
	8,000kN이하	39	개소	6,000	234,000	
부대공	비계 등	1	식	20,000	20,000	
직접공사비					753,200	
제경비(50%)					376,600	
관급자재(탄성받침)		1	식	150,000	150,000	
관급자재 계					150,000	
총공사비					1,279,800	

- 안심방향

공종		수량	단위	단가(천원)	금액(천원)	비고
교량인상	1,600kN	16	개소	1,500	24,000	교대
	2,000kN	150	개소	2,000	300,000	교각
책업보강재 제작 및 설치	2,000kN	166	개소	1,600	265,600	
교량받침 해체 및 설치	1,750kN	16	개소	2,500	40,000	
	8,000kN이하	44	개소	6,000	264,000	
부대공	비계 등	1	식	20,000	20,000	
직접공사비					913,600	
제경비(50%)					456,800	
관급자재(탄성받침)		1	식	160,000	160,000	
관급자재 계					160,000	
총공사비					1,530,400	

6.5 내진성능평가 결과 요약


6.5.1 범물방향

교량 현황

구분		교량현황
관리주체		대구동부순환도로(주)
이정		-
교량형식	선형/선형	직선 / -
	연장/폭원	L=545.0m / B=17.5m
	상부형식	STB
	받침종류	포트받침
	하부	교대 역T형 교대
형식	교각	다주식 교각
	기초	직접기초, 파일기초



종단면도

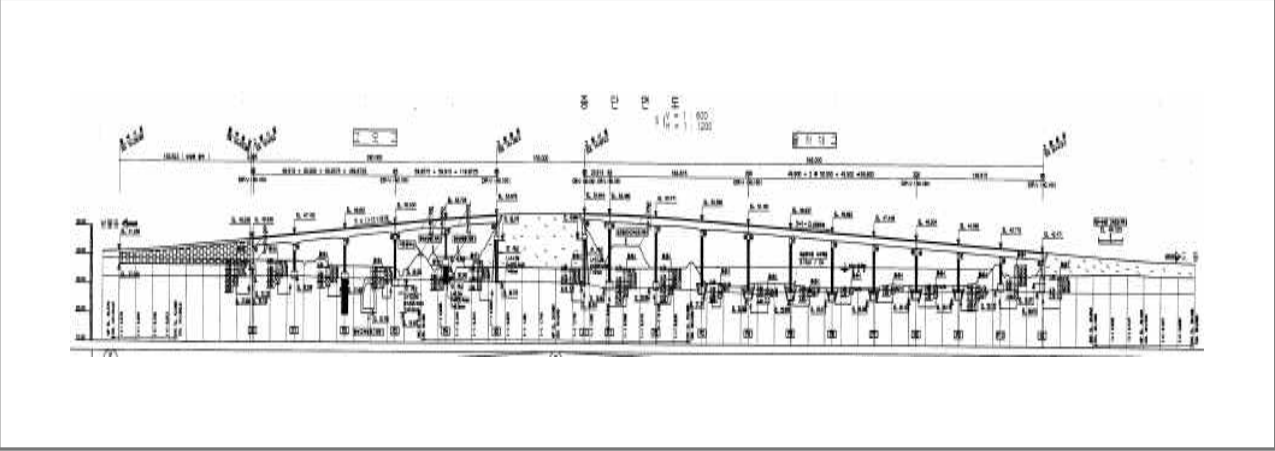

내진성능평가 분석

교량 모델링

준공년도	2002
지진구역계수	0.11
위험도계수	1.4
가속도계수	0.154

- STB 단면을 구현, 상부 총중량 질량으로 산정
- 기존 교량 받침 배치의 경계조건에 따른 방향성 적용
- 소성힌지부에 겹 이음 없는 것으로 모멘트 곡률 해석

설계응답스펙트럼(기존) 설계응답스펙트럼(내진성능평가) 모멘트 곡률 해석(P2)


내진 성능평가 결과

구분	기둥(P2)	기둥(P8)	기둥(P9)	받침(A1)	받침(P2)					
교축	O.K	1.994	O.K	2.236	O.K	1.969	-	-	O.K	2.426
교직	O.K	2.170	O.K	2.490	O.K	2.436	N.G	0.320	N.G	0.551


구분	받침(P8)	받침(P9)	기초(P2)	기초(P8)	받침지지길이					
교축	-	-	O.K	2.048	O.K	2.520	O.K	4.737	O.K	3.403
교직	N.G	0.348	N.G	0.561	O.K	1.873	O.K	2.782	O.K	3.403

- 교각(P2, P8, P9) 내진성능평가 결과 기둥 및 기초부는 내진성능을 만족하나 받침부에서는 내진성능이 부족한 것으로 판단.
- 교대(A1) 내진성능평가 결과 받침부에서 내진성능이 부족한 것으로 판단.

횡단면도

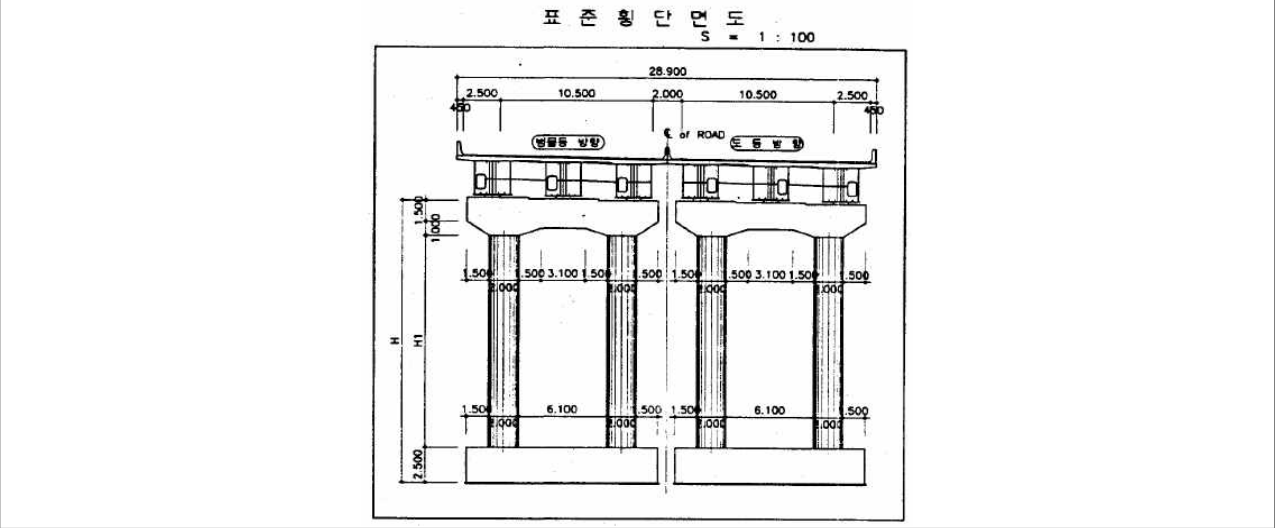

받침상세도

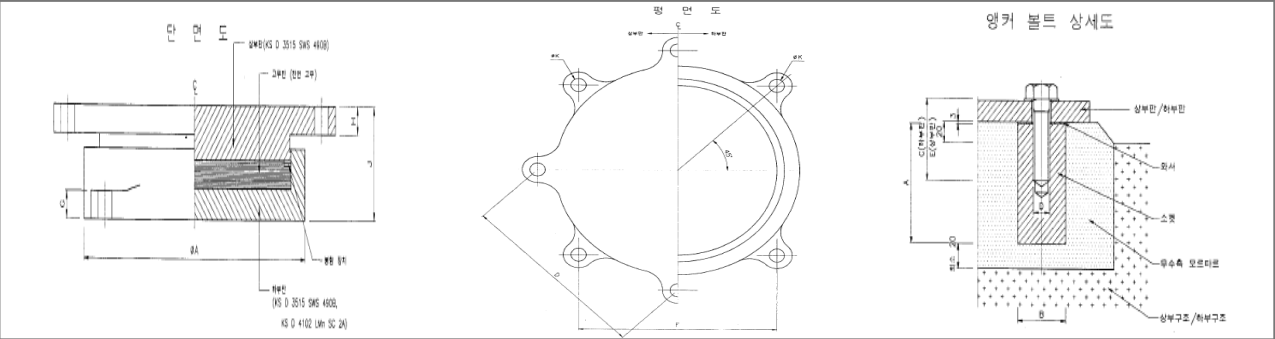


6.5.2 안심방향

교량 현황

구분	교량현황
관리주체	대구동부순환도로(주)
이정	-
선형/선형	직선 / -
연장/폭원	L=545.0m / B=17.5m
상부형식	STB
반침종류	포트반침
하부 교대	역T형 교대
형식 교각	다주식 교각
기초	직접기초, 파일기초



종단면도

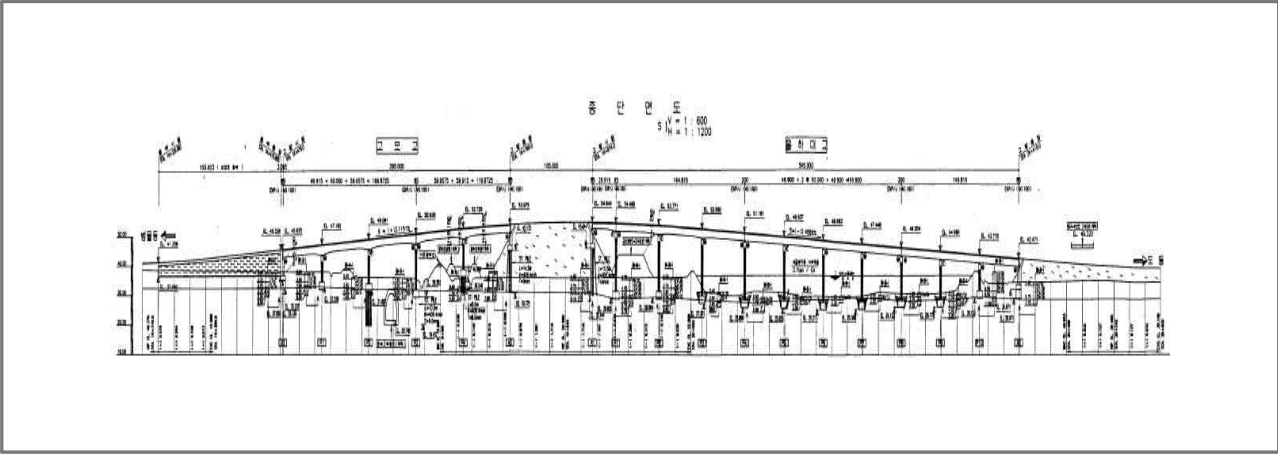


내진성능평가 분석

교량 모델링

준공년도	2002
지진구역계수	0.11
위험도계수	1.4
가속도계수	0.154


- STB 단면을 구현, 상부 총중량 질량으로 산정
- 기존 교량 받침 배치의 경계조건에 따른 방향성 적용
- 소성힌지부에 겹 이음 없는 것으로 모멘트 곡률 해석

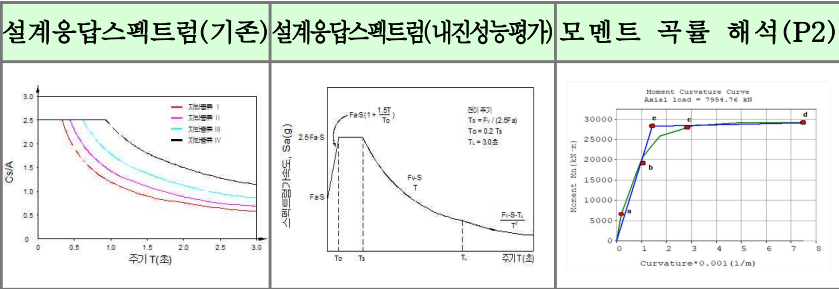


내진 성능평가 결과										
구분	기둥(P2)		기둥(P8)		기둥(P9)		받침(A1)		받침(P2)	
교축	O.K	1.929	O.K	2.167	O.K	1.770	-	-	O.K	2.426
교직	O.K	2.147	O.K	3.387	O.K	2.334	N.G	0.262	N.G	0.511
구분	받침(P8)		받침(P9)		기초(P2)		기초(P9)		받침지지길이	
교축	-	-	O.K	2.048	O.K	2.679	O.K	2.153	O.K	3.424
교직	N.G	0.327	N.G	0.500	O.K	1.704	O.K	2.173		

- 교각(P2, P8, P9) 내진성능평가 결과 기둥 및 기초부는 내진성능을 만족하나 받침부에서는 내진성능이 부족한 것으로 판단.
- 교대(A1) 내진성능평가 결과 받침부에서 내진성능이 부족한 것으로 판단.

횡단면도

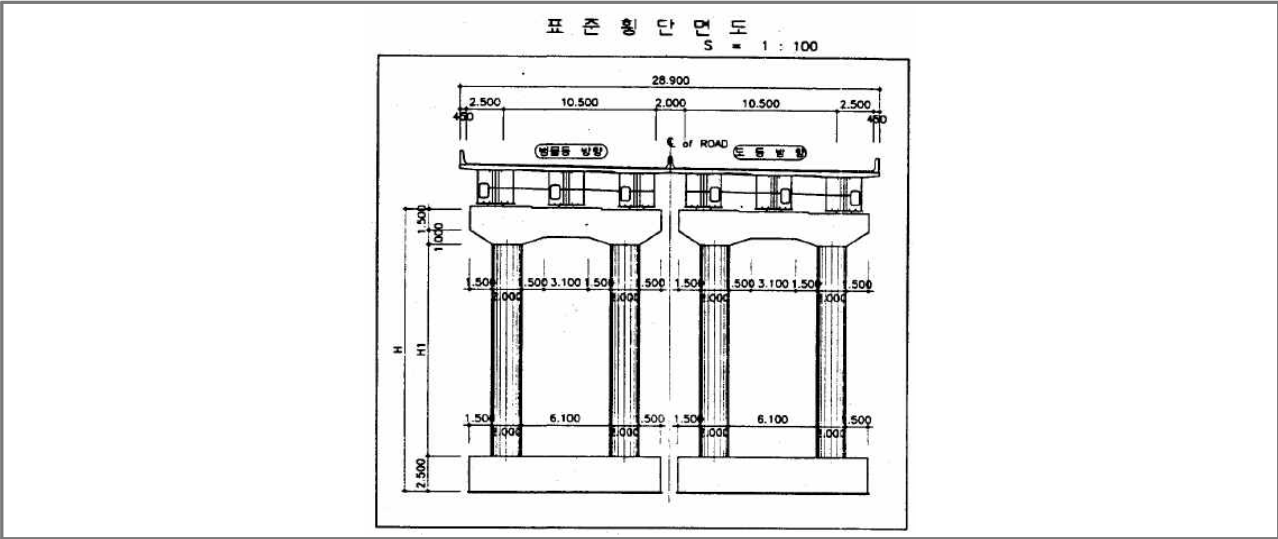

받침상세도

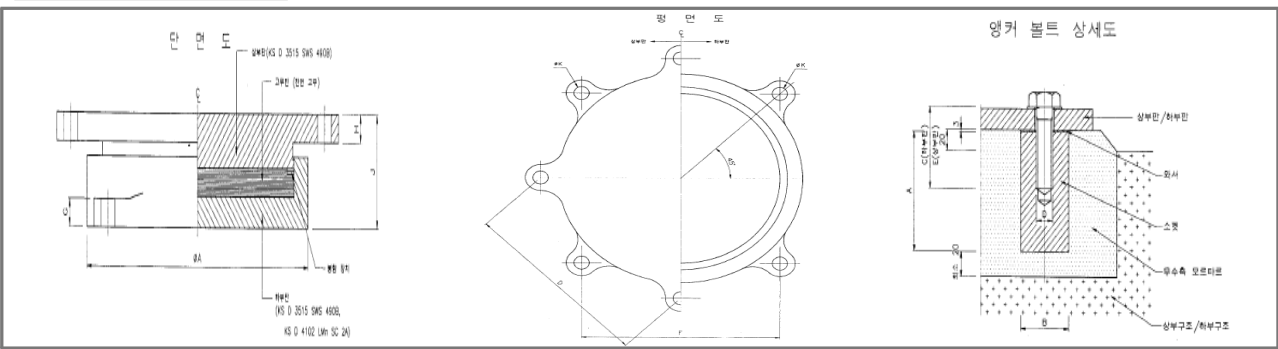

제7장 종합평가 및 안전등급의 지정

- 7.1 종합평가 산정절차
- 7.2 종합평가 결과
- 7.3 안전등급 지정


제7장 종합평가 및 안전등급의 지정

7.1 종합평가 산정 절차

7.1.1 종합평가 결과 산정방법

외관조사 및 내구성조사에 따른 상태평가 등급과 안전성평가에 근거한 안전성평가 등급 중 낮은 등급을 시설물의 종합평가등급으로 결정한다.

■ 종합평가 등급=MIN(상태평가 결과, 안전성 평가 결과)

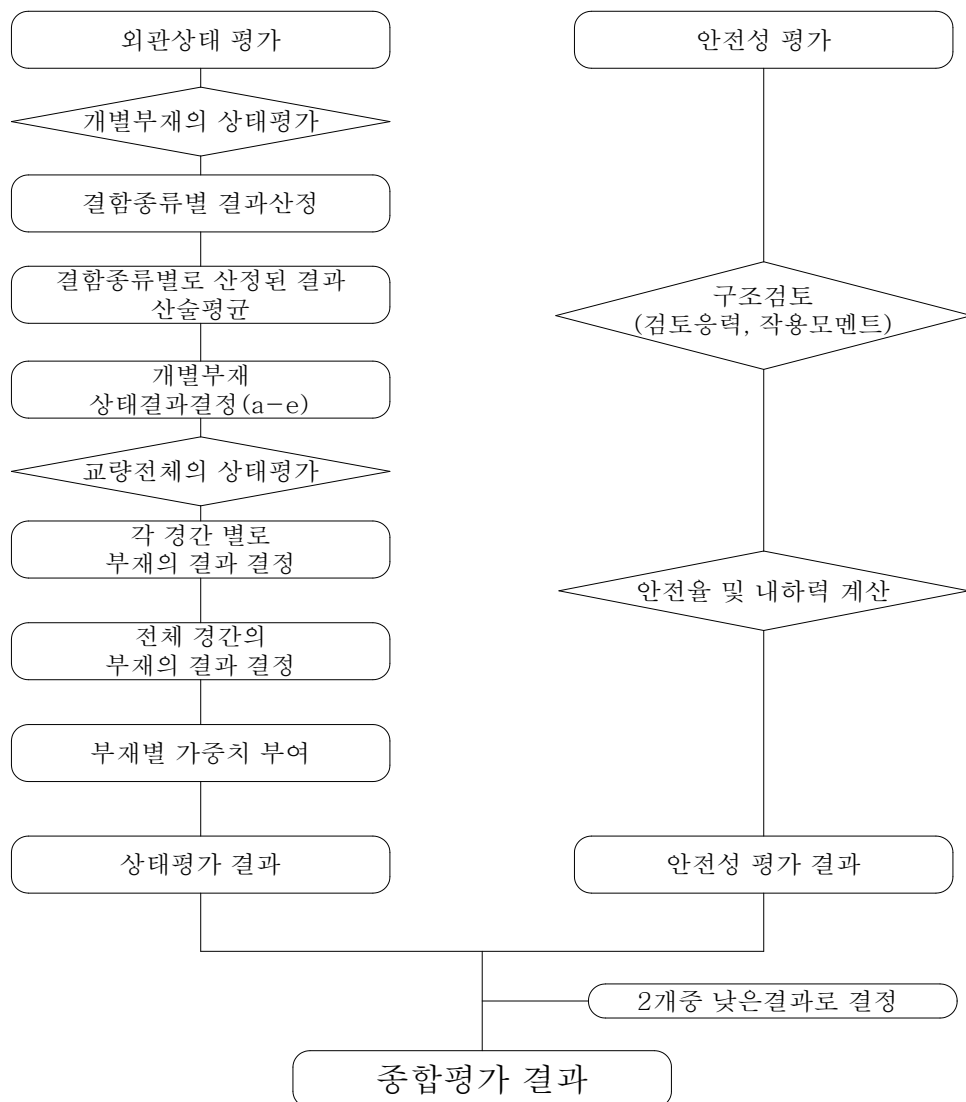

<그림 7.1> 종합평가 결과 산정절차

7.2 종합평가 결과

외관조사 및 시험에 의한 상태평가 결과와 구조검토에 의한 안전성평가 결과를 종합하여 검토한 결과, 범안대교의 종합평가 결과는 “B”로 평가되었다.

<표 7.1> 종합평가 결과

구조물명	상태평가 결과		안전성평가 결과		종합평가 결과
	환산결함도점수	기준	S·F	기준	
범안대교	0.154	B	1.106(거더) 1.150(바닥판)	A	B
종합평가	• 범안대교의 외관조사 및 내구성조사에 의한 상태평가 결과는 “B”로 평가됨 • 안전성평가 결과 양방향 최소 안전율 1.0이상으로 “A”로 평가됨 • 상태평가 및 안전성평가 결과를 통한 종합평가 결과 범안대교는 “B”로 평가됨				

7.3 안전등급 지정

7.3.1 안전등급기준

정밀안전진단을 실시하는 경우 상태평가 및 안전성평가 등을 종합적으로 평가하여 「법」 제16조 및 「영」 제12조 에 따라서 당해 시설물의 안전등급을 지정하여야 하고, 책임기술자는 당해 시설물에 대한 종합적으로 평가한 결과로부터 안전등급을 지정하여야 하며, 안전등급에 따른 시설물의 상태는 다음과 같다.

<표 7.2> 시설물의 안전등급 기준

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나, 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며, 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

7.3.2 안전등급 지정

범안대교에 대한 상태평가 및 안전성평가 결과 시설물의 상태는 『보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태』인 안전등급 “B등급” 으로 평가되었다.

<표 7.3> 시설물의 안전등급 지정

구조물명	안전등급
범안대교	B등급(양호)

제8장 보수 · 보강 및 유지관리 방안

8.1 보수 · 보강 방안

8.2 보수 · 보강 개략공사비

8.3 유지관리 방안

제8장 보수·보강 및 유지관리방안

8.1 보수·보강 방안

8.1.1 개요

본 교량에 발생된 주요 손상에는 바닥판하면 백태, 박리, 누수, 거더 도장박리, 하바 구조 균열, 파손, 백태, 교량받침 도장박리 등이 있다.

외관조사시 발견된 결함 및 손상은 설계 성능으로의 향상을 위하여 보수 및 보강을 수행하는 것이 원칙이나, 손상으로 인한 내구성 및 내하력의 저하가 미미하고 보수보강 작업으로 오히려 교량부재의 성능이 저하될 것으로 예상되는 손상의 경우에는 보수·보강을 수행하지 않고 추후 실시할 점검 및 진단시 손상부위를 계속 관찰함으로써 교량의 장수명화를 도모하는 것이 효과적이다.

본 장에서는 범안대교에 발생한 각종 결함 및 손상에 대한 원인을 분석하고, 적절한 보수·보강 방안을 제시함으로써 교량의 각부재가 설계 성능을 회복할 수 있도록 하였고, 손상의 정도가 미미하여 보수·보강의 필요가 없는 부분에 대해서는 손상내용을 정확히 기술하여 추후 실시할 점검 및 진단시 손상의 진행여부를 확인하도록 하였다.

보수·보강방안에 대한 검토사항은 기존자료의 검토를 통한 보수·보강 이력을 조사하고 진단 결과에 따른 보수·보강 범위를 선정하며, 이에 따른 공법선정, 재료의 선정 등을 검토하여 보수·보강 긴급우선순위에 따른 보수시기를 결정하여야 한다.

<표 8.1> 시설물의 보수·보강방안 수립에 따른 검토사항

검 토 순 서	내 용
기존자료분석	기존 점검 및 진단자료 분석, 설계도서 조사
보수·보강 이력검토	사용기간중 시설물의 보수·보강이력검토
보수·보강의 범위 선정	손상규모에 따른 보수여부 결정 구조물의 사용년한을 고려한 보수·보강 범위 산정
공법의 선정	구조물의 기능에 따른 공법선정 구조물의 주변환경 및 형식을 고려하여 공법선정 공법의 시공성 및 경제성 고려하여 결정
보수재료의 선정	기존의 재료와 물성이 같은 보수재 선택 구조물의 종류 및 환경조건 고려 구조물의 사용년한을 고려한 보수재 선택
보수시기 결정	구조적인 안전성, 내구성, 사용성, 결함, 열화의 중요도에 따라 우선순위 부여

8.1.2 우선순위 선정

조사된 손상 중에서 보수·보강 대상 부위에 대해서는 가능한 한 조속히 보수·보강을 실시하는 것이 원칙이나, 동시에 전체 손상에 대한 보수·보강을 실시하는 것은 비경제적이므로, 경제적이고 효율적인 보수·보강작업을 위해 발생한 손상이 교량의 안전성에 미치는 영향을 고려하여 손상을 종류별로 구분하여 아래와 같이 보수 우선순위를 부여하였다.

또한, 직접 구조물에 발생한 손상이 아닌 경우 유지관리 방안에는 기술하되, 공사비 산정에는 반영하지 않았다.

<표 8.2> 보수·보강 우선순위 결정 기준

구분	순위	내 용
단기	1순위	『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』 시행령 제18조(시설물의 중대한 결함)의 “대통령령으로 정하는 중대한 결함”에 포함되는 손상 - 시설물의 철근콘크리트의 염해 또는 탄산화에 따른 내력손실 등 - 주요부재에 발생한 결함 및 손상이 커 상태평가 기준 “d”이하인 경우 - 철근부식에 의한 내하력 저하가 우려되거나, 부식 가능성이 큰 경우
중기	2순위	- 보조부재에 발생한 결함 및 손상이 커 내구성에 영향을 미치는 경우 - 상부 차량 통행에 지장을 줄 수 있는 손상 - 즉각적인 보수는 요구되지 않지만 내구성, 기능성, 사용성 저하방지를 위한 보수가 필요한 경우
장기	3순위	- 기능발휘에는 지장이 없으나, 방치시 규모가 증대될 수 있는 손상 및 사용성 증진을 위해 보수가 필요한 손상 - 발생된 손상이 경미하여, 유지관리를 통한 점검이 필요한 경우
주의 관찰		1~3순위를 제외한 손상으로써 지속적인 관찰을 통해 향후 발전상태에 따라 보수·보강 여부를 판단할 수 있는 정도의 손상 - 경미한 강재의 용접결함 - 기타 경미한 손상으로써 내구성 및 사용성에 지장을 주지 않은 경우

8.1.3 보수·보강 일람표

<표 8.3> 부재별 보수·보강일람표(범물방향)

구 분		손 상 현 황	단 위	손상물량	개소	보수·보강방안	우선 순위
거더외부		도장긫힘	m ²	0.2	1	도장보수	2
		도장박리	m ²	3.5	1	도장보수	2
거더내부		도장부식	m ²	0.09	1	도장보수	2
		이물질퇴적	m ²	90.0	10	청소	3
바닥판하면		균열(0.3mm미만)	m	22.6	23	표면처리	2
		백태	m ²	3.54	3	표면처리	2
하부구조		균열(0.3mm미만)	m	28.30	21	표면처리	2
		망상균열	m ²	42.50	9	표면처리	2
		표면열화	m ²	20.00	1	주의관찰	-
		이물질퇴적(조류서식)	m ²	6.20	3	청소	3
		누수오염, 체수흔적	m ²	14.00	3	주의관찰	-
		긫힘, 파손	m	3.00	1	단면보수	2
		범면보호블록 침하	m ²	1.30	1	주의관찰	-
교량 받침	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	m	1.0	2	표면처리	2
	본체	이동량 눈금자 파손	EA	1	1	재설치	3
신축 이음	후타재	균열(0.3mm미만)	m	51.0	120	표면처리	2
	본체	이물질퇴적	m	3.0	2	청소	3
교면포장		아스콘 균열	m	55.00	13	주의관찰	-
배수시설		배수구 막힘	EA	3	3	청소	3
		배수관 위치불량	EA	3	3	배수관 연장	2
		배수관 연결핀 탈락	EA	4	4	재설치	2
난간 및 연석		균열(0.3mm미만)	m	354.80	337	표면처리	3
		균열부백태	m	0.03	1	표면처리	3
		망상균열	m ²	73.2	8	표면처리	3
		긫힘	m ²	0.5	1	단면보수	2

<표 8.4> 부재별 보수·보강일람표(안심방향)


구 분		손 상 현 황	단 위	손상물량	개소	보수·보강방안	우선 순위
거더외부		도장긁힘	m ²	0.04	1	도장보수	2
		도장박리, 박락	m ²	16.66	12	도장보수	2
		볼트부식	EA	80	80	도장보수	2
거더내부		환풍구 도장미흡	EA	1	1	도장보수	3
		이물질퇴적	m ²	35.25	5	청소	2
가로보		부식 및 변형	m ²	0.02	1	주의관찰	-
바닥판하면		균열(0.3mm미만)	m	32.00	32	표면처리	2
		백태	m ²	1.34	23	표면처리	2
하부구조		균열(0.3mm미만)	m	19.00	13	표면처리	2
		망상균열	m ²	389.49	26	표면처리	2
		표면열화	m ²	17.75	4	주의관찰	-
		이물질퇴적(조류서식)	m ²	15.0	1	청소	3
		누수오염, 누수흔적	m ²	16.0	3	주의관찰	-
		파손, 철근노출	m ²	1.14	5	단면보수	2
		범면 침하, 밀립	m ²	2.09	3	주의관찰	-
교량 받침	무수축 몰탈	균열(0.3mm미만)	m	0.4	2	표면처리	2
	받침 콘크리트	균열(0.3mm미만)	m	1.0	2	표면처리	2
	본체	실링재 탈락	EA	6	6	재설치	3
신축 이음	후타재	균열(0.3mm미만)	m	74.4	160	표면처리	2
		파손	m ²	0.02	2	단면보수	2
포장		아스콘 균열	m	305.0	26	주의관찰	-
		아스콘 파손	m ²	1.5	1	주의관찰	-
난간 및 연석		균열(0.3mm미만)	m	234.0	255	표면처리	3

8.1.4 보수공법

가) 표면처리공법

1) 적용 범위

- 대상교량에 발생한 폭 0.2mm 이하의 균열과 백태 등의 표면손상은 진전방지 및 미관을 고려한 표면처리 보수를 실시한다.
- 폭 0.2mm 이하의 미세한 균열에 대해 직접 그 균열의 표면을 피복하여 방수성, 내수성을 지니도록 하는 것으로 그 효과는 균열표면의 보수에 그치므로 본 공법 적용시 균열의 진행여부에 대한 주기적인 관찰이 요구된다.

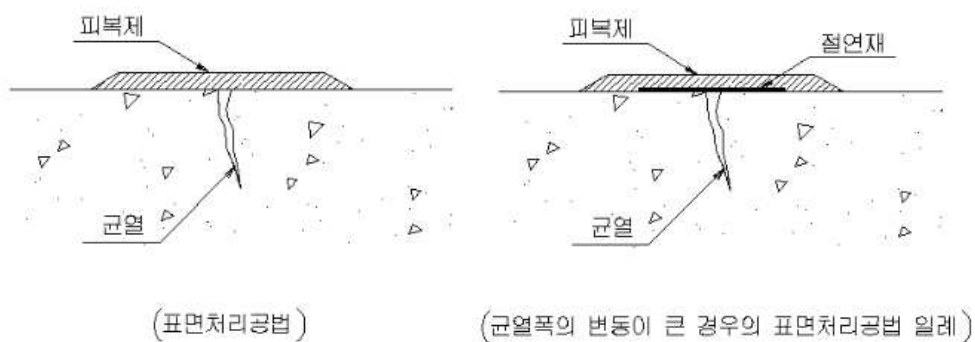

<사용 재료>

- | | |
|---------------|----------------------|
| ① 폴리머시멘트 페이스트 | ③ 도막 탄성방수재 (아크릴 수지계) |
| ② 시멘트 필러 | ④ 도막 탄성방수재 (우레탄 수지계) |

<그림 8.1> 표면처리공법 개요도

2) 시공시 주의사항


- ① 기존의 도막 및 이물질을 수공구 또는 샌더 등의 진동공구를 사용하여 제거한다.
- ② 도막을 완전히 제거한 후 고압수세정기(100~150kg/m²)를 사용하여 표면위에 남아 있는 이물질을 완전히 제거한다.(물을 사용할수 없는 경우에는 압축공기나 진공 청소기를 사용한다.)
- ③ 세정 순서는 위쪽에서 아래쪽으로 하고 오염된 물이 아래쪽 벽면에 부착되지 않도록 주의하여 세정한다.
- ④ 유지 등으로 더러워진 부분은 용제나 전용세제를 사용하여 세정한다.
- ⑤ 충분히 건조한 후 담당자의 확인을 받아야 한다.
- ⑥ 제품선정 후 제품 시방규정에 의한 표준 도포량 확인한다.
- ⑦ 직사광선, 바람 등이 현저한 장소에서 시공할 때는 급격한 건조를 방지하기 위한 조치를 취하여야 한다.

- ⑧ 동절기 시공 시에는 따뜻한 날을 선택하여 시공하여야 한다.

⑨ 혼화재는 사용 전에 수회 흔들어야 한다.

⑩ 시공완료 후 충분히 건조한 후 담당자의 확인을 받아야 한다.

3) 시공 흐름도

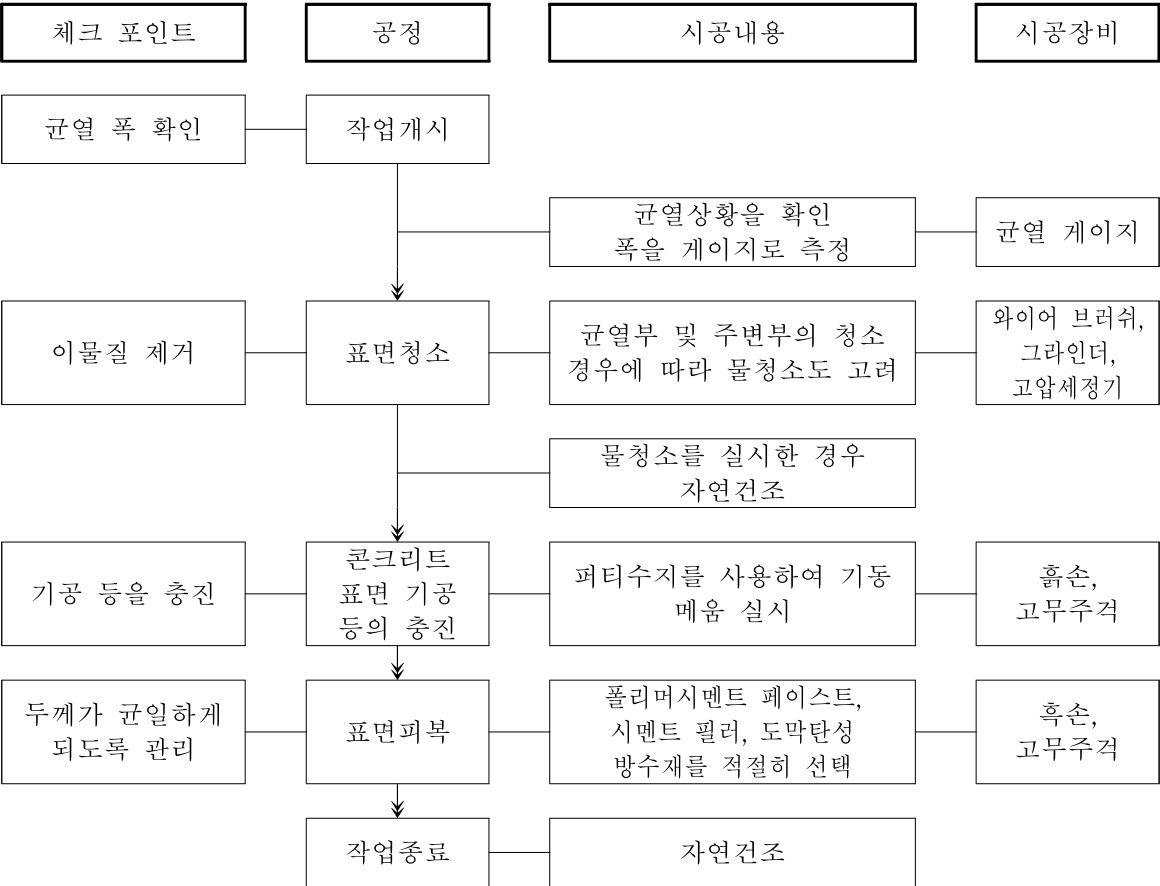

<그림 8.2> 표면처리공법 시공 흐름도

나) 주입보수공법

1) 개요

균열(0.3mm이상)부에 수지를 주입하면 콘크리트와 일체를 이루어 콘크리트의 방수성을 향상시켜서 내부 철근의 부식방지 및 콘크리트의 열화방지에 효과적이다.

균열보수는 균열 폭 및 균열깊이, 균열의 형태, 구조적 안전성 여부 등을 종합적으로 판단하여 보수 목적에 따라 가장 유리한 보수 대책을 선정하여야 한다. 또한, 균열보수는 균열 폭과 균열깊이를 고려하여 이에 적합한 주입속도, 점도 및 양생 속도를 갖는 수지재료를 사용하여야 한다.

2) 수지주입공법의 종류

균열 주입공법에는 압입식과 흡입식이 있다. 압입식 주입공법에는 수동식, 기계식, 저압·저속식 주입 및 자동주입식 기계주입공법이 있으며, 이 중 저압·저속식 주입은 주입량 파악이 쉽고 균열 구석까지 주입할 수 있는 특징이 있어 유리하다.

<표 8.5> 수지주입공법의 종류

압입식 공법	흡입식 공법
· 수동식 주입 : 인력 · 기계식 주입 : 공기압식, 유압식, 기어식 · 저압·저속식 주입 : 고무, 용수철, 공기 등의 압력 · 자동주입식 기계주입 : 자동주입기	· 균열의 양단에 흡기구와 충전재 주입구를 설치하여, 흡입펌프로 충전재를 흡입주입

<표 8.6> 균열폭에 알맞은 수지의 점도

형 상		점도(20℃, cp)	주입 가능한 균열 폭
액 상	저점도	500±200	0.1mm 전후
	고점도	1,500±500	0.2mm 전후
Gel 상태		6,000±1,000	0.5~5.0mm 전후


<표 8.7> 균열폭에 따른 주입파이프/패커의 간격

균열 폭(mm)	주입파이프/패커간격(mm)	비고
0.3이하	50~100	
0.3~0.5	100~200	
0.5~1.0	150~250	
1.0이상	200~300	

<표 8.8> 에폭시계 수지의 규격

시험항목	시험방법	시험조건	실링 및 퍼티용 규격치	주입용 규격치
비 중	KS M 3015	20℃ 7일간	1.7±0.2	1.2±0.2
사용가능시간	온도상승법	20℃	60이상	30이상
점 도	JIS K 6838	"	-	5,000이하
압축항복강도	KS M 3015	20℃ 7일간	6.0이상	6.0이상
휨강도	"	"	3.5이상	4.0이상
인장강도	"	"	2.0이상	2.0이상
압축탄성계수	ASTM D 695	"	0.1~0.6	0.1~0.6
인장전단강도	KS M 3722	"	100이상	100이상
충격강도	KS M 3015	"	0.15이상	0.3이상
경 도	ASTM D 2240	"	80이상	80이상

3) 시공방법


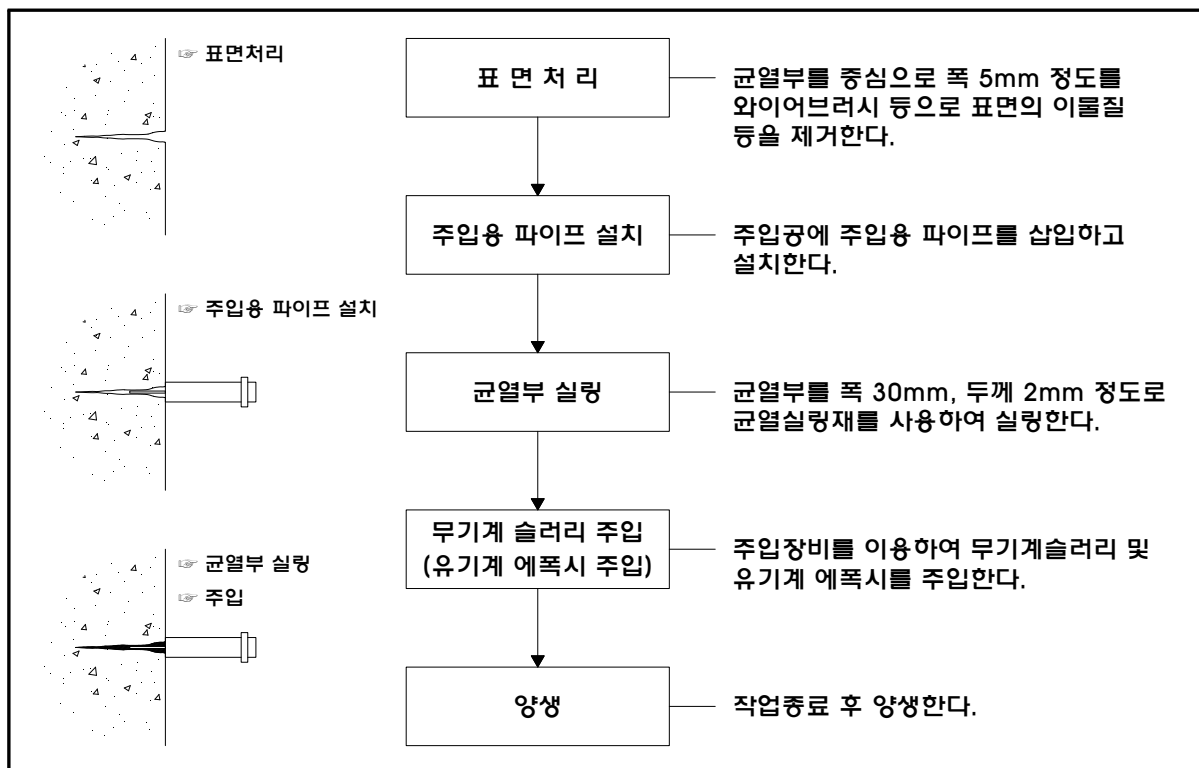


<그림 8.3> 균열 보수공법 개요도

4) 시공시 주의사항

- ① 대기온도가 10~30℃일 때 시공 가능하며, 우천시는 중지한다.
- ② 에폭시계 수지는 사용에 앞서 현장에서 시공시의 기온에 대응하는 경화시간을 설정하여 균열 주입 효과를 높이도록 한다.
- ③ 사용하는 에폭시계 수지는 적당한 루트마다 시험을 실시하여 품질을 확보한다.
- ④ 썰링 및 표면 마감면은 주입압에 견디도록 충분히 양생한다.
- ⑤ 주입된 에폭시계 수지가 경화한 후에는 주입 파이프를 절단하고 썰링재와 함께 그라인더로 갈아 평탄하게 표면처리 한다.

<표 8.9> 주입공법 공법비교안

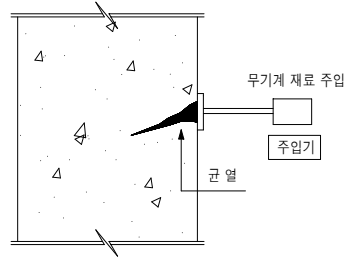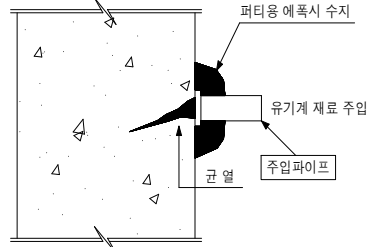
구 분	폴리머 슬러시멘트 주입공법	에폭시 주입공법
개요도		
공법 개요	균열부위를 컷팅하고 균열부를 썰링한 후에 무기계재료인 폴리머 슬러시멘트를 주입기를 통하여 주입하는 공법	균열부위를 컷팅하고 균열부를 썰링한 후에 유기계 재료인 에폭시를 주입기를 통하여 주입하는 공법
시공 방법	표면처리→U.V컷팅→주입기설치→균열부 썰링→폴리머슬러시멘트주입→단면복구	표면처리→U.V컷팅→주입기설치→균열부 썰링→에폭시주입→단면복구
특징	- 품질관리가 용이하고 재균열 발생우려 없음 - 균열보수의 일괄적인 공정에 대한 재료 및 시방확보 - 콘크리트 모체와 동등한 탄성계수, 열팽창 계수, 투수성 확보 - 수용성인 무기계 재료의 사용으로 습윤지역 시공이 가능함 - 보통형식의 것은 경화시간이 늦고 공기가 길어짐 - 공정이 다소 복잡하여 시공전문가필요 - 유기계에 비해 접착강도 떨어짐	- 인장, 휨강도가 우수함 - 건조한 환경에 유리함 - 경화시간이 빠름 - 시공실적 다수 - 습기가 있는 부분에서는 접착력이 떨어지며 품질관리가 어려움 - 주입압력이 크면 균열이 확대되므로 주의 - 탄성계수, 열팽창계수가 콘크리트와 다름

다) 단면보수(철근방청)공법

1) 적용 범위

- 외관조사 결과, 바닥판, 교대의 단면손상 등이 조사되었다. 이는 시공시의 다짐불량, 피복두께 부족, 공용기간의 증가로 인한 콘크리트 열화, 외부충격 등에 의하여 발생된 것으로 판단되며 일부손상에 대해서는 콘크리트 내구성 차원의 보수가 이루어져야 한다.
- 본 공법은 상기 단면 손상부에 대한 보수공법으로, 현재 조사된 부위의 불건전 콘크리트와 기타 이물질 부위를 제거하고, 부식이 발생한 철근은 녹을 제거하고 방청 처리를 한 후 방청모르터를 도포하는 순서로 보수시공을 진행한다.

2) 보수방법

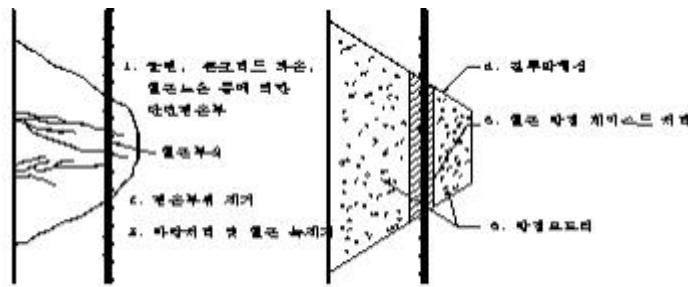


<그림 8.4> 단면보수공법 개요도

3) 시공방법 및 유의사항

- ① 기존 콘크리트의 열화부위 및 탄산화 부분을 브레이커 등을 이용하여 제거한다.
- ② 콘크리트 표면제거 시 파편 및 분진이 발생되므로 보호안경을 착용 후 작업에 임한다.
- ③ 콘크리트 표면제거 후 고압세척기를 이용하여 고압 세척한다.
- ④ 콘크리트 제거 후 공기압축기를 사용하여 표면을 깨끗이 청소한다.
- ⑤ 기온이 5℃ 이하에서는 작업을 중지해야 한다.
- ⑥ 철근 부식의 원인이 되는 전해질을 제거하고 공극을 메워 콘크리트 밀도증가로 산소와 물이 차단되도록 방청 억제용 침투제를 도포한다.
- ⑦ 신·구재료의 접착력을 증진시키기 위하여 신·구 접착제를 도포한다.
- ⑧ 비가 예상되거나 습도가 80%이상일 경우, 안개가 심한 경우에는 작업을 중지하여야 한다.
- ⑨ 기존 콘크리트 탈락부위에 1차 충진은 에폭시 몰탈로 실시한다.
- ⑩ 에폭시몰탈 시공시 미장두께는 10mm를 넘어서서는 안 된다.

- ⑪ 기온이 30℃ 이하에서는 1차 충전 후 최소 2시간 경과 후에 2차 충진을 실시한다.
- ⑫ 에폭시몰탈은 상온에서 배합후 시간이 경과하면 접착력 및 강도가 저하되므로 작업 종료 후 남은 것은 재사용하지 말고 버려야 한다.
- ⑬ 에폭시 몰탈의 혼합량은 중량비를 기준으로 저울을 이용하여 정확히 계량하여야 한다.

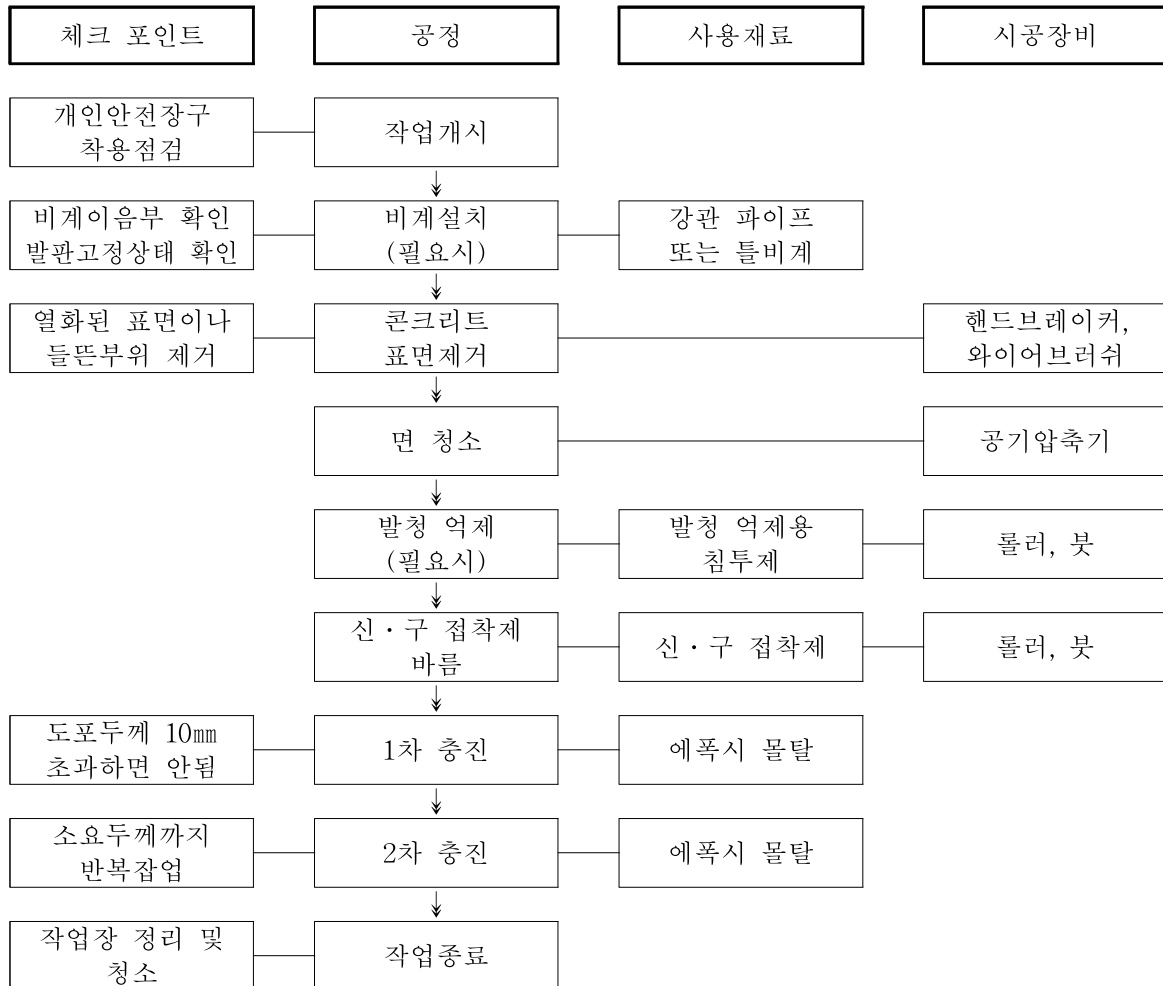

<그림 8.5> 단면보수공법 시공 흐름도

라) 강박스 거더 내·외부 도장보수공법

1) 적용 범위

- 공용년수의 증가에 따라 도장부가 열화되어 발생한 부식 및 발청, 도장박리 등의 도장손상에 적용한다.

2) 일반사항

① 적용범위

- 본 지침은 강재의 중방식 보수도장 공사에 적용한다.

② 용어의 정의

- 중방식 도장(Heavy Duty Coating)이라 함은 교량, 해상 구조물 등 심한 부식환경에 놓여있는 철 구조물을 장기간에 걸쳐 부식으로 보호하기 위하여 제조한 도료로 시공하는 방식도장을 말한다.

③ 시방규정의 준수

- 공사감독자는 본 지침은 물론 도로교 표준시방서 및 강교 보수도장공사 시방서 규정을 준수하여야 한다.

3) 사용도료 및 건조도막 두께

① 전면 재도장시

<표 8.10> 일반적인 부식 환경 도막두께

도장부위		바탕처리 정도	도장 층별	도료 종류	건조도막 두께(μm)
강교 부위		거의 완전한 브라스트 (Sa 2 1/2)	하 도 중 도 상 도	무기질 징크계 염화 고무계 염화 고무계	50 60 60
강교 내부	1안	거의 완전한 브라스트 (Sa 2 1/2)	하 도 상 도	무기질 징크계 역청질계	75 75
	2안	거의 완전한 브라스트 (Sa 2 1/2)	하 도 상 도	무기질 징크계 타르에폭시계	75 75
	3안	거의 완전한 브라스트 (Sa 2 1/2)	하 도 상 도	무기질 징크계 에폭시계	75 75

<표 8.11> 가혹한 부식 환경 도막두께

도장부위		바탕처리 정도	도장 층별	도료 종류	건조도막 두께(μm)
외 부	1안	거의 완전한 브라스트 (Sa 2 1/2)	하 도 중 도 상 도	무기질 징크계 에폭시계 우레탄계	75 100 80
	2안	거의 완전한 브라스트 (Sa 2 1/2)	하 도 중 도 상 도	에폭시계(알미늄) 에폭시계 우레탄계	100 100 80
내 부	1안	거의 완전한 브라스트 (Sa 2 1/2)	하 도 상 도	무기질 징크계 타르에폭시계	75 100
	2안	거의 완전한 브라스트 (Sa 2 1/2)	하 도 상 도	무기질 징크계 에폭시계	75 100
	3안	거의 완전한 브라스트 (Sa 2 1/2)	하 도 상 도	에폭시계(알미늄) 에폭시계	100 100

② 부분 재도장시

<표 8.12> 부분 재도장시 도막두께

도장부위		바탕처리 정도	도장 층별	도료 종류	건조도막 두께(μm)
외 부	염화고무계 알키드 조합페인트	· 거의 완전한 브라스트 (Sa 2 1/2)	T/U 하 도 상 도	에폭시계(알미늄) 에폭시계(마스틱) 우레탄계	(80) 100 50
	우레탄계		T/U 하 도 상 도	에폭시계(알미늄) 에폭시계(마스틱) 우레탄계	(80) 80 50
내 부	역청질계	· 동력공구 시공(St3)	T/U 상 도	에폭시계(알미늄) 역청질계	(80) 75
	광명단페인트		T/U 상 도	에폭시계(알미늄) 에폭시계(마스틱)	(80) 100

※ 주) T/U(touch-up) : 국부적인 보수도장을 말하며 터치업 면적이 큰 경우는 블라스팅을 하고 전면 재도장 기준을 적용한다.

4) 적용요령

① 전면보수시의 환경은 대기 오염 및 염화칼슘의 영향 등을 고려하여 가급적 가혹한 부식 환경을 적용한다.

② 도료의 종류와 건조도막두께는 공사 및 도료의 특성에 따라 변경될 수도 있다.

- ③ 무기질 징크위에 도장 전에는 반드시 미스트 코트를 실시한다.
- ④ 강교 내부의 상도는 유지관리상 가급적 밝은색(회색)으로 도장한다.
- ⑤ 전면 재도장은 도장면적 전체를 바탕 처리하는 경우를 말하며 부분 재도장은 녹발생 등으로 도장이 손상된 부분만을 바탕 처리하여 터치업 도장 후 하도, 상도는 필요면적만을 도장하거나 또는 전 면적을 도장 하는 것이다.

5) 바탕처리의 정도

· 보수 도장시의 바탕처리 등급은 다음을 원칙으로 한다.

- ① 전면 재도장시 : SIS(스웨덴 규격협회) 규정에 의한 Sa 2 1/2
- ② 부분 재도장시 : SIS 규정에 의한 Sa 2 1/2 또는 St 3

6) 특수부위의 도장

- ① 모재와 연결판 접촉면은 후막형 무기질 징크리치 페인트로 도장한다.
- ② 강상판, 강재료와 콘크리트의 접촉면, 방수층면은 브라스팅 처리를 하여 녹·흑피 등을 제거한 후 무기질 징크리치 페인트로 도장한다.
- ③ 받침장치·앵커볼트 부위는 특별히 규정한 경우를 제외하고는 제청작업을 한 후 무기질 징크리치 도료나 에폭시계(알루미늄 또는 미스틱) 도료로 도장한다.

7) 검 사

- ① 검사항목

<표 8.13> 도장 전·후 검사항목

검사시기	검사항목	검사방법
도장 전	· 도료 · 피도체 바탕처리 상태	· 시험성적표심사 · 시료채취 시험실시(KSM 5000) · 시방서 기준
도장 후	· 도료 사용량 · 외관조사 · 도막두께 · 도막부착시험	· 전수조사 · 육안조사 · 측정기에 의함 · 테이프 테스트

② 도료의 품질검사

- 제조업체 시험 성적표
 - 제조업체가 제출한 시험성적표가 규격에 적합한지 확인하여야 한다.
 - 시험성적표는 도료의 종류별·도료 롯트별로 확인 검사를 해야 한다.
- 용기의 규격번호 및 명칭이 표시되었는지 확인하여야 한다.

- 도료의 수량은 설계 소요량이 반입되었는지 확인하여야 한다.
- 현장시료 채취시험은 반드시 공인된 시험기간에 의뢰검사를 실시하여야 한다. 도장 후 도막의 부착성 시험도 필요시에는 의뢰검사를 실시할 수 있다.
- 불합격 도료의 처리
 - 시험에 불합격한 도료는 즉시 현장 외부로 반출하고 반출을 증빙할 수 있도록 반품 과정의 사진을 촬영하여 반출송장과 함께 제출한다.
 - 시험에 불합격하여 도료를 반출하고 재 반입하는 경우는 도료 제조업체를 변경한다.

③ 도장 후 검사

- 외관의 육안조사
 - 도막의 변·퇴색이나, 광택의 감퇴, 백염화, 오손, 균열, 벗겨짐, 부풀음 및 녹 등의 이상유무 및 발생정도를 판정한다.
- 층별 도장이 건조된 후 도막측정기에 의하여 도막 두께를 측정한다.
- 도막의 부착성 실험
 - 칼로 X-Cut 한 후 테이프 테스트를 실시하여 3A등급 이상(ASTM D 3359 기준) 이어야 한다.

8) 강재도장 공법 비교

<표 8.14> 강재도장 공법 비교

공법	중방식 금속한합물 피막	염화고무계 도료 (일반중방식)	에폭시계 도료	세라믹계 도료
시공 순서	· 표면처리 · 1차피막 (하도) · 2차피막 (중도) · 3차피막 (상도)	· 표면처리 · 무기질징크 하도 · 염화고무도료 중,상도	· 표면처리 · 수용성 무기징크 1,2,3차 도포	· 세라믹코팅 - 바탕만들기 · 무기아연말계 · 무기세라믹계 · 우레탄세라믹
장 점	· 내열성, 내후성, 방청력, 부착력, 신율우수 · 내마모성 우수 · 강인한 도막, 미관성 · 내약품성, 내충격성 · 희생양극방식 기능 · 내염성, 내구성 · Re-Coating이 용이 · 음용수 기준에도 적합한 친환경적 소재	· 일반적인 시공성 · 국내적용 실적이 많음 · 건조가 빠름	· 내약품성 · 강인한 도막, 미관성 · 희생양극방식기능	· 내약품성 · 강인한 도막, 미관성 · 내구성
단 점	· 일반적 도료에 비해 비교적 고가 · 작업시 접착제와 금속 혼합물이 잘 혼합되도록 전동 믹서기를 이용하여 혼합하여야 함 · 작업전 시공교육 필요	· 내약품성이 나쁨. · 내구성이 짧음 · 내열성이 나쁨 · 초기접착력은 우수하나, 접착력 저하(계면탈락) · 저온시 증점(점도상승, 유동성감소) 및 결화현상 발생	· 공사비 고가 · 수축팽창에 대한 유연성 (신율)부족 · 자외선에 약해 변색을 일으키며, 재료의 변형 유발 · 고온에서 황변현상 있음 · 초기접착력은 우수하나, 접착력저하 (계면탈락)	· 공사비 고가 · 수축팽창에 대한 유연성 (신율)부족 · 다른 재질이므로 층간분리현상이 나타날 수 있음
내구성	20년	3 ~ 4년	5년	10년
경제성	36,000원/m ²	18,000원/m ²	20,000원/m ²	30,000원/m ²


마) 아스팔트 패칭공법

1) 적용범위


- ① 교면포장에 발생한 손상 중 국부적인 아스콘 탈락 등은 시간이 지남에 따라 손상이 더욱 커지는 특성이 있고 통행차량의 주행성 저하와 교량에 충격원인을 제공하므로 보수가 필요하다. 보수방안은 단기적으로는 손상부위에 국부적으로 아스팔트 패칭 공법을 적용하는 방법이 있으며 장기적으로는 전면 재포장 하는 방법이 있다.
- ② 부분적인 아스팔트 포장의 보수에 사용되는 공법으로 보수의 긴급성에 따라 가열혼합식과 상온혼합식으로 나누며 보수효과가 좋은 가열혼합식을 사용하는 것으로 한다.
- ③ 패칭보수 완료후 신·구 아스콘 접속부에서 체수가 될수 있으므로 접속부의 마무리에 유의하여야 한다. 포장의 절취는 상판면까지 행하고 택코우트 및 도막방수는 상판뿐만아니라 측면까지 잘 도포한다. 아스팔트 패칭 보수는 작업의 효율성 및 보수효과를 위해 1m²을 기준으로 한다.

2) 시공방법


- ① 안전관리기준에 의거 안전시설 설치후 교통통제를 실시한다.
- ② 제거부분을 양호한 포장면과 30cm 정도 겹쳐지게 페인트 등으로 표시한다.
- ③ 로드컷터기를 사용하여 차량진행 방향과 나란하게 직각 절단하고 브레이커로 파쇄한다.
- ④ 절삭구간은 바브켓을 이용하여 부산물을 모두 제거하고 특히 절삭면에 분리되어 있는 잔재는 인력으로 압축공기를 이용하여 가열, 건조시킨다.
- ⑤ 바닥면과 옆면에 수동 살포기 및 인력을 이용하여 택코팅을 실시한다.
- ⑥ 아스팔트 혼합물 포설
- ⑦ 탠덤 롤러를 사용하여 충분히 다짐을 실시한다.
- ⑧ 패칭부 가장자리를 유제 아스팔트로 실링하여 신·구 아스콘 접속을 견고히 함으로 우수의 침투를 예방한다.
- ⑨ 이음부 포설 시 유제가 많이 포설되었을 경우에는 모래를 뿌려 제거한다.
- ⑩ 포장보수 완료 후 시공 주위를 깨끗이 청소한다.
- ⑪ 교통통제 시설 철거 후 교통개방 시 표면온도는 50℃이하가 되도록 한다.
- ⑫ 절삭된 폐아스팔트는 지정장소에 모아서 처리한다.

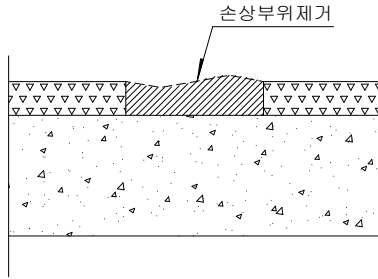


1. 파손된 부분보다 30cm 정도 크게 절삭기를 이용하여 절삭한다.
2. 제거하는 부분은 수직으로 정사각형 또는 직사각형의 형상을 만든다.
3. 차량 진행 방향에 직각으로 해야 한다.
4. 포장의 절단은 면이 고르게 나올 수 있도록 해야 한다.
5. 먼지 및 부스러기를 깨끗이 청소한다.

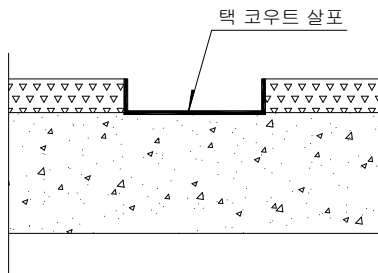


1. 급속 경화형 커트백 아스팔트를 이용하여 택 코우팅을 실시한다.
2. 택 코우트는 적정량을 균일하게 살포하는 것이 중요하므로 시험 살포를 통하여 디스트 리뉴터의 속도와 살포량의 관계를 파악하여 두는 것이 중요하다.
3. 절삭된 면에도 택 코우트를 실시하여 기존 포장면과의 접착력을 증가시켜야 한다.

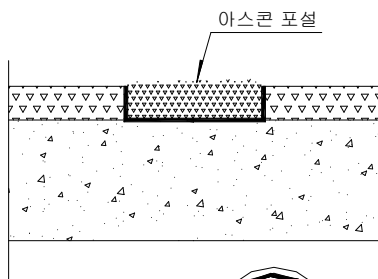

1. 밀입도 아스팔트 혼합물을 채운다.
2. 가열 아스팔트를 포설할 경우에는 온도가 120℃ 이하가 되지 않도록 시공해야 한다.
3. 인력 포설 경우에는 혼합물의 온도가 쉽게 내려가기 때문에 신속히 작업해야 한다.
4. 균일한 밀도 및 두께가 되도록 신중히 포설한다.
5. 포설시 혼합물의 재료 분리가 발생되지 않도록 주의한다.
6. 가열 아스팔트 혼합물의 사용이 불가능하면 유화 아스팔트나 커트백 아스팔트를 사용한 플랜트 배합 아스팔트를 사용할 수 있다.

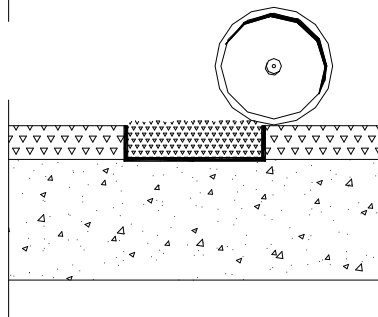

1. 포설 후 가능하면 빨리 다짐을 하며, 다짐을 하기 전에 표면을 점검하고 불균일한 표면이나 요철 등이 발생한 경우에는 즉시 수정해야 한다.
2. 다짐 작업은 보수 규모에 맞는 장비를 선택해야 한다.
작업의 규모가 작은 보수 공사의 경우에는 진동 컴팩터 또는 1t 진동 롤러가 적합하며 작업 규모가 큰 경우에는 8~12t사이의 진동 롤러가 적합하다.

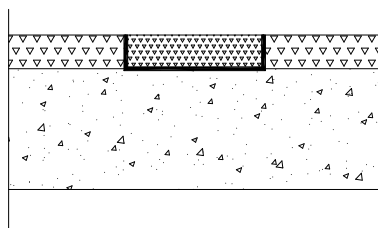

1. 보수 부위의 종단평탄성을 비롯한 품질 관리를 위해서는 직선자 또는 스트링 라인(String line)을 사용한다.

<그림 8.6> 아스팔트 패칭공법 시공 개요도

바) 아스팔트 실링보수

1) 적용 범위

① 아스팔트 포장 도로는 지형, 기후 그리고 교통량에 따라 엄격하게 설계되지만 차량 운하중의 반복작용과, 온도변화에 의한 수축·팽창 작용 및 기층의 변화상태에 의해 설계에 관계없이 점차 노후화 하기 시작하며 특히, 아스팔트에 포함된 가소성분, 아스팔트 성분은 산화작용으로 경화되며 교통량에 따른 중압과 온도변화로 탄성력이 작아져 균열이 진행된다.


② 단순 균열 부분에 적합하여 시공속도가 빠르고 경제적이며 균열이 폭이 좁고 깊이가 상대적으로 낮아 이물질이 적게 침투되어 있는 균열에 적합하다.

③ 발달된 균열의 진행방향에 따라 흙파기 작업을 하여 침투되어 있는 이물질을 제거하며, 시공면 접착부의 접착 강도를 증진시킬수 있어 균열의 폭이 크고 깊이가 깊은 균열에 적합하다.

④ 큰 성상 균열 또는 Cement Concrete 포장 위의 Asphalt 층에 보이는 균열 등에 혼합물을 채워서 보수하는 공법

⑤ 균열부의 먼지나 흙은 제거하고 파손 부분을 제거한 후 Asphalt Mortar, Slurry, 혼합물, Brown Asphalt, 주입줄눈재, Guss Asphalt 등으로 채운다.


2) 시공흐름도

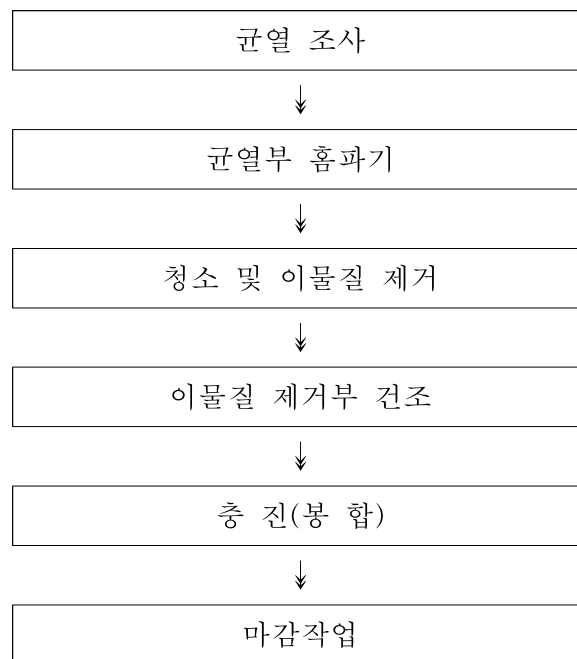

<그림 8.7> 아스팔트 균열보수공법 시공 흐름도

사) 콘크리트 재포장(LMC)

1) 시공절차

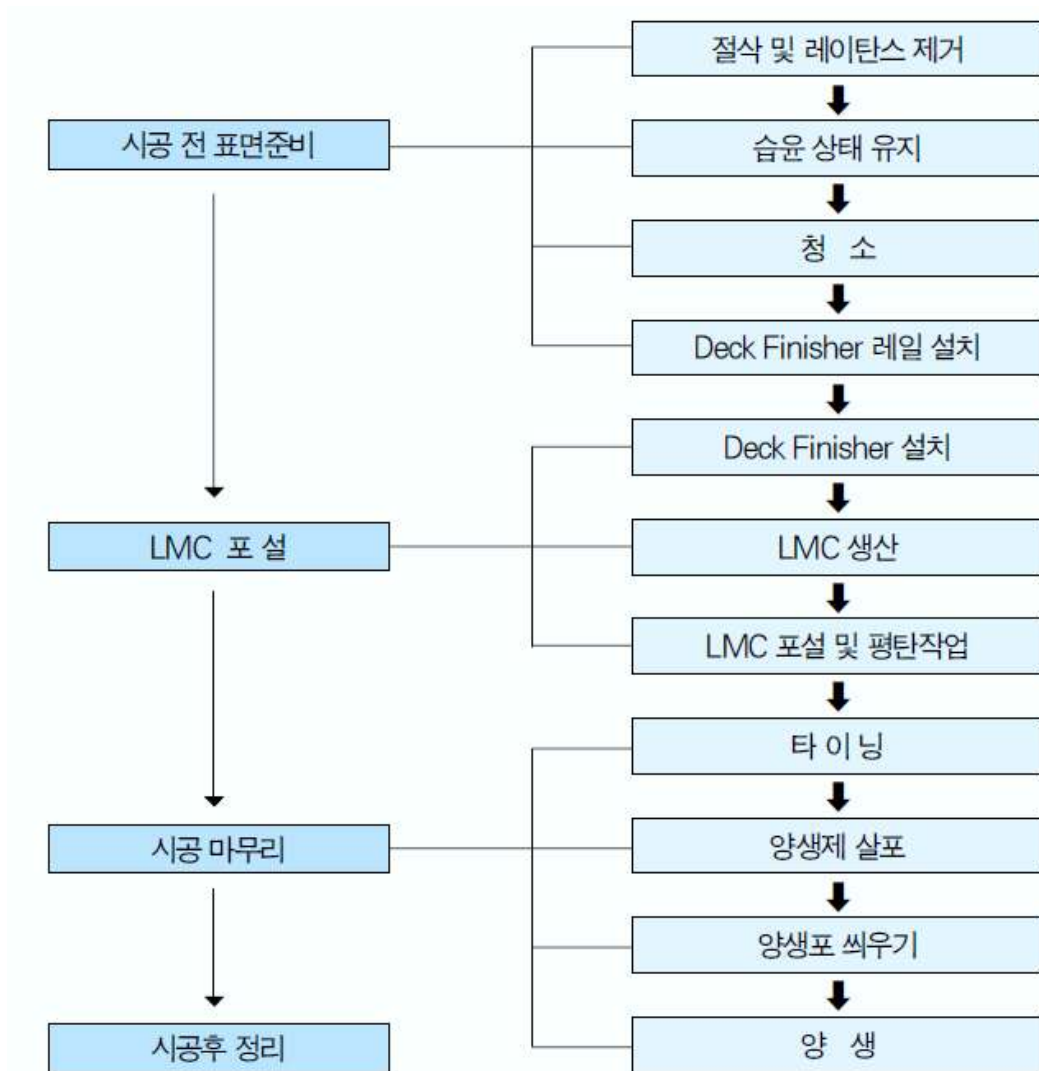

<그림 8.8> 콘크리트 재포장(LMC) 시공절차

2) 시공방법

① 교면준비

㉠ 교면절삭

- ㉡ · 교량 슬래브 콘크리트의 표면을 절삭 깊이 2mm내외로 요철이 생기게 절삭한다.
- ㉢ · Latex 혼합개질콘크리트와 접하는 방호벽이나 중분대 기초 등과 같은 측벽은 치핑(Chipping)하여 거친 면으로 만든다.
- ㉣ · 부착력을 저해하는 레이탄스, 들뜬 콘크리트 부스러기, 오일, 흡착된 이물질 등을 완전히 제거한다.
- ㉤ · 그라인딩 작업에 의해 발생된 미 분말은 압축공기로 완전히 제거한다.

① 습윤상태 유지

㉔ · 건조한 슬래브 콘크리트로 인한 Latex 혼합개질콘크리트의 배합수량 흡수가 방지되도록, 교면 절삭 후 텅마를 덮고 살수하여 습윤 상태를 유지한다.

㉕ · 이러한 교면 습윤상태는 Latex 혼합개질콘크리트가 포설되기 전 최소 24시간 이상 유지되어져야 한다.

①

① 교면청소

㉖ · 스라인딩 작업, 교면 습윤 유지 등으로 인해 발생된 각종 이물질은 고압수로 살수하여 깨끗이 청소한 다음 비닐을 덮어 이물질의 유입을 방지하여야 한다.

㉗ · 이러한 교면청소는 Latex 혼합개질콘크리트가 포설되기 최소 12시간 전에 완료되어야 한다.

㉘ · 교면요철, 홀(Hole) 등과 같은 파인 흠에 고여있는 물은 압축공기(Air Compressor)로 제거하여야 한다.

② 마무리 장비 레일설치

㉙ · 레일은 마무리 장비의 중량을 충분히 지지할 수 있고, 이동중 변형이 생기지 않는 재질로 해야 한다.

㉚ · 레일은 마무리면이 계획고에 일치될수 있도록 설치되어져야 한다.

㉛ · 레일 받침대는 좌우, 상하 움직임이 없도록 고정시켜야 한다.

㉜ · 레일 이음부 간격은 2m 이상이어야 한다.

㉝ · 레일 받침대의 간격은 1m 이내로 하여야 한다. 다만, 레일 이음부 전, 후에는 40cm 이내로 하여야 한다.

② 배합 및 생산

㉞ 배합

㉟ · 배합기준 : Latex 혼합개질콘크리트의 배합기준은 아래와 같다.

㊱

항목	시험방법	단위	기준
휨강도(f_{28})	KS F 2407,2408	kg/cm ²	45 이상
압축강도(f_{28})	KS F 2405	kg/cm ²	270 이상
단위 Latex량		단위시멘트 중량의 %	15
단위 수량		kg/cm ²	150 이하
굵은골재 최대치수		mm	13
슬럼프 범위	KS F 2403	cm	10~15
공기량 범위	KS F 2409	%	3~6

<그림 8.9> 교면포장용 Latex 혼합개질콘크리트 배합기준

- ④ · 시방 배합 : 시공자는 감독원이 승인한 콘크리트의 재료를 사용하여 감독원의 입회하에 시방배합을 실시한다.
- ⑤ · 협장 배합 : 시공자는 Latex 혼합개질콘크리트에 사용할 골재의 시험결과를 반영한 수정배합표를 작성하여 감독원과 협의하여 현장배합을 결정하여야 한다.

f) 생산

- ⑧ · 믹스에 재료의 투입순서는 골재, 시멘트, 물, Latex순으로 연속하여 투입하여야 한다.
- ⑨ · 믹싱시간(Mixing Time)은 소용의 공기량과 슬럼프를 확보할 수 있는 시간 이상이어야 한다.
- ⑩ · 믹스로부터 배출된 Latex 혼합개질콘크리트의 구성 성분과 반죽질기는 포장이 종료될 때까지 균등하여야 한다.
- ⑪ · 믹스의 용량은 표면에 Latex Film이 생기기 전에 마무리 작업이 종료되고 마무리 장비가 일정한 속도로 진행될 수 있어야 한다.
- ⑫ · 믹스의 배합성능을 확인하기 위하여 포설 전 시험을 실시하여야 하며, 시험결과 그 허용오차는 1%범위 이내이어야 한다.

③ 포설·마무리

- ① 브루밍(Brooming) 작업 - 부착력을 증진시키고 신·구 경계면의 결함을 없애기 위하여 타설 직전에 소량의 Latex 혼합개질콘크리트를 데크브러쉬(Deck Brush)로 쓸어 교면에 모르타르(Mortar)로 얇게 도포하는 작업으로써 다음 사항을 준수하여야 한다.
 - ② · 브루밍은 교면뿐만 아니라 Latex 혼합개질콘크리트가 접촉되는 방호벽, 중분대, 측벽에도 실시되어야 한다.
 - ③ · 브루밍한 표면은 Latex 혼합개질콘크리트가 포설되기 전에 건조되어서는 안된다.
 - ④ · 브루밍 후 남은 Latex 혼합개질콘크리트(모르타르가 빠진)는 포장재표에 혼합 사용되어서는 안된다.

⑤ 포설 및 마무리

- ① · 포설하기 전에 교면이 깨끗하고, 표면건조 포화상태로 되었는지 확인해야 한다.
- ② · 예상치 못한 기상변화에 대비하여 굳지 않은 콘크리트를 보호하기 위해 사전에 충분한 준비를 하여야 한다. 만일, 포설 중 비가 내리면 감독원은 모든 작업을 중단시키고, 이로 인해 손상된 부분은 제거하여야 한다.
- ③ · 포설 두께는 최소 40mm 이상이어야 하고, 포설높이는 계획고보다 3~10mm높게 포설한 다음 진동 다짐으로 마무리하여야 한다.
- ④ · 모서리 부, 측벽부 등과 같이 채움이 취약한 부위에는 별도의 콘크리트 진동기로 다짐을 실시하여야 한다.
- ⑤ · 포설 양쪽 단부, 국부적인 보수 등은 흙손으로 인력 마무리하여야 한다. 이때 마무리 면은 직선자로 평탄성을 점검하고 필요에 따라 요철 부분을 정정하여야 한다.

- ㉔ · Latex 혼합개질콘크리트 마무리 면은 소요의 평탄성과 중·횡계획고와 내구적인 표면을 유지할 수 있어야 한다.

④ 양생

㉑ 피막양생제 살포

- ㉒ · 피막양생제는 유성제품을 사용하여야 하며 사용량은 1.5 L/m^2 (원액농도 0.105kg/m^2) 이상으로 한다.
- ㉓ · 포설마무리 후 즉시 또는 타이닝이 끝난 즉시 양생제를 살포하여야 한다.
- ㉔ · 양생제는 전 면적에 고르게 살포되어야 하며, 어떠한 경우에도 양생제가 살포되지 않은 부분이 있어서는 안된다.

㉕ 습윤양생

- ㉖ · 표면마무리가 끝난 후 교통이 개방될때까지 건조, 온도변화, 하중, 충격 등의 나쁜 영향을 받지 않도록 보호하여야 한다.
- ㉗ · 콘크리트 표면이 변형되지 않을 정도로 성형되면 즉시 깨뜨사고, 고르게 물로 축인 닝마를 덮고, 끈이어 비닐을 깔아 48시간 동안 습윤 양생을 하여야 한다. 다만, 대기온도가 13°C 이하일 경우는 감독원은 양생기간을 더 연장할 수 있다.
- ㉘ · 습윤양생이 끝나면 양생포를 걷어내고 72시간 이상 기건양생을 하여야 한다.

㉙ 타이닝

- ㉚ · 평탄 마무리가 끝나고 표면에 성형성이 유지되면 즉시 타이닝기에 의한 기계마무리를 하여야 한다. 이때 홈의 깊이는 3mm 이상을 표준으로 하고, 홈의 간격은 2~3cm로 하여 충분한 마찰계수를 갖도록 하여야 한다.
- ㉛ · 특별히 마찰계수를 증진시킬 필요가 있을 경우에는 감독원의 지시에 따라 홈의 깊이 및 간격을 조정할 수 있다.

3) 품질관리

- ㉜ 라텍스 - 라텍스의 고형분 함유량, 입도분포, 제조공정 등에 따라 LMC의 성질에 미치는 영향이 매우 크므로 표준화된 제조공정을 갖춘 공장 제품을 반드시 사용하여야 하며, 아래의 품질을 만족하여야 한다.

부타디엔 함유량(%)	고형분 함유량(%)	pH	응고량(%)	표면장력 (dyne/cm)	입자크기 (Å)	동결융해 안정성
34 ± 1.5	46~53	9.5~11	0.1이하	400이하	1,800~ 2,100	응고량 0.1% 이하

<그림 8.10> 라텍스의 품질기준

4) 기존 교면포장 공법과의 비교

구분		LMC 포장	아스팔트 포장	콘크리트 포장	비고
조직구성					
설치단면					
경제성	초기 투자비	49,036원/m ²	46,941원/m ²	16,345원/m ²	
	유지관리비	-	56,700원/m ²	-	
	계	49,036원/m ²	103,641원/m ²	16,345원/m ²	제압비 포함
장·단점		· 강도 및 밀도증진 · 교량 바닥판 단면력 증대 · 균열 억제 · 방수효과 탁월 · 유지관리 양호 · 국내 시공 실적이 적다. · 시공이 다소 번거로움 (바닥판 양생후 별도타설) · 초기투자비 다소 고가	· 상판의 노후화 징후파악 곤란 · 교량 바닥판 보호 · 방수층 파손시 상판에 염화물 침투로 철근부식 및 콘크리트 열화 현상 발생 · 방수효과 보통(재 포장시 교통차단 시간이 길어 방수층 시공 곤란) · 유지관리 불량 · 국내 대다수교량에 시공 · 시공성 양호 · 초기투자비 보통	· 교량 바닥판 단면력증대 · 마모층 면의 균열발생시 염화물 침투로 철근 부식 및 콘크리트 열화현상 발생 · 방수 효과 불량 · 유지관리 불량 · 일부구간 시공(중부, 호남고속도로) · 시공성 양호(바닥판 콘크리트와 동시 타설) · 평탄성 불량 · 초기투자비 매우 저렴	

※ 아스팔트 교면포장 유지관리비는 20년 동안 7년에 1회씩 총 3회 덧씌우기 가정

<그림 8.11> 교면포장 공법 비교

8.2 보수·보강 개략공사비

금회 진단 결과에 따른 보수·보강 개략공사비의 보수공법별 단가는 한국도로공사 2021년 유지보수단가 등을 적용하여 산정하였다.

<표 8.15> 보수·보강 개략공사비(범물방향)

구분	손상내용	보수방안	손상 물량	보수 물량	단위	단가 (천원)	개략 공사비 (천원)	우선 순위
거터외부	도장긫힘	도장보수	0.2	0.30	m ²	110	33	2
	도장박리	도장보수	3.5	5.25	m ²	110	578	2
거터내부	도장부식	도장보수	0.09	0.14	m ²	110	15	2
	이물질퇴적	청소	90.0	135.00	m ²	32	4,320	3
바닥판하면	균열(0.3mm미만)	표면처리	22.6	8.48	m	50	424	2
	백태	표면처리	3.54	5.31	m ²	50	266	2
하부구조	균열(0.3mm미만)	표면처리	28.30	10.61	m	50	531	2
	망상균열	표면처리	42.50	63.75	m ²	50	3,188	2
	표면열화	주의관찰	20.00	30.00	m ²	-	0	-
	이물질퇴적(조류서식)	청소	6.20	9.30	m ²	32	298	3
	누수오염, 체수흔적	주의관찰	14.00	21.00	m ²	-	0	-
	긫힘, 파손	단면보수	3.00	4.50	m	250	1,125	2
	범면보호블록 침하	주의관찰	1.30	-	m ²	-	0	-
교량 받침	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	1.0	0.38	m	50	19	2
	본체	이동량 눈금자 파손	재설치	1	EA	-	0	-
신축 이음	후타재	균열(0.3mm미만)	51.0	19.13	m	50	957	2
	본체	이물질퇴적	청소	3.0	m	32	144	3
교면포장	아스콘 균열	주의관찰	55.00	82.50	m	-	0	-
배수시설	배수구 막힘	청소	3	4.50	EA	60	270	3
	배수관 위치불량	배수관 연장	3	45	m	188	8,460	2
	배수관 연결핀 탈락	주의관찰	4	6.00	EA	-	0	-
난간 및 연석	균열(0.3mm미만)	표면처리	354.80	133.05	m	50	6,653	3
	균열부백태	표면처리	0.03	0.01	m	50	1	3
	망상균열	표면처리	73.2	109.80	m ²	50	5,490	3
	긫힘	단면보수	0.5	0.75	m ²	250	188	2
순공사비 합계(천원)							32,960	
※ 보수물량은 확실한 보수효과를 얻기 위하여 손상물량의 50%를 할증하였으며 균열(폭 0.3mm 미만)의 표면처리는 손상 길이에 폭(0.25m)을 곱하여 보수 물량을 산출함. ※ 배수관 위치불량은 교각하부까지의 길이를 보수물량으로 산출함.								

<표 8.16> 보수·보강 개략공사비(안심방향)

구분	손상내용	보수방안	손상 물량	보수 물량	단위	단가 (천원)	개략 공사비 (천원)	우선 순위
거더외부	도장긋힘	도장보수	0.04	0.06	m ²	110	7	2
	도장박리, 박락	도장보수	16.66	6.25	m ²	110	688	2
	볼트부식	도장보수	80	8	m ²	110	880	2
거더내부	환풍구 도장미흡	도장보수	1	1	EA	110	110	3
	이물질퇴적	청소	35.25	52.88	m ²	32	1,692	2
가로보	부식 및 변형	주의관찰	0.02	0.03	m ²	-	0	-
바닥판하면	균열(0.3mm미만)	표면처리	32.00	48.00	m	50	2,400	2
	백태	표면처리	1.34	2.01	m ²	50	100	2
하부구조	균열(0.3mm미만)	표면처리	19.00	7.13	m	50	357	2
	망상균열	표면처리	389.49	584.24	m ²	50	29,212	2
	표면열화	주의관찰	17.75	26.63	m ²	-	0	-
	이물질퇴적(조류서식)	청소	15.0	22.50	m ²	32	720	3
	누수오염, 누수흔적	주의관찰	16.0	24.00	m ²	-	0	-
	파손, 철근노출	단면보수	1.14	1.71	m ²	250	428	2
	범면 침하, 밀림	주의관찰	2.09	3.14	m ²	-	0	-
교량 받침	무수축 물탈	균열(0.3mm미만)	0.4	0.15	m	50	8	2
	받침콘 크리트	균열(0.3mm미만)	1.0	0.38	m	50	19	2
	본체	실링재 탈락	6	2.25	EA	-	0	3
신축 이음	후타재	균열(0.3mm미만)	74.4	27.90	m	50	1,395	2
		파손	0.02	0.03	m ²	250	8	2
포장	아스콘 균열	주의관찰	305.0	457.50	m	-	0	-
	아스콘 파손	주의관찰	1.5	2.25	m ²	-	0	-
난간 및 연석	균열(0.3mm미만)	표면처리	234.0	351.00	m	50	17,550	3
순공사비 합계(천원)							55,574	
※ 보수물량은 확실한 보수효과를 얻기 위하여 손상물량의 50%를 할증하였으며 균열(폭 0.3mm 미만)의 표면처리는 손상 길이에 폭(0.25m)을 곱하여 보수 물량을 산출함. ※ 볼트 도장손상은 각 개소에 면적(0.1m ²)을 곱하여 보수물량을 산출함.								

<표 8.17> 범안대교 보수·보강 개략공사비

구 분	1순위	2순위	3순위	합 계
순공사비(천원)	-	53,040	35,494	88,534
제경비(순공사비×50%, 천원)	-	26,520	17,747	44,267
개략공사비(천원)	-	79,560	53,241	132,801
유지보수 개략공사비 총계(천원)			265,602	
※ 순공사비는 가시설, 접근장비, 교통통제 등 부대비용을 제외한 금액임.				

<표 8.18> 범안대교 전단키 설치시 개략공사비

공종		수량	단위	단가(천원)	금액(천원)	비고
전단키설치 (1,000kN)	A1, A2	4	개소	2,000	8,000	일방
전단키설치 (2,000kN)	P1~P9	18	개소	4,000	72,000	일방
부대공	비계 등	2	식	20,000	40,000	
직접공사비					120,000	
제경비(50%)					60,000	
총공사비					180,000	

<표 8.19> 범안대교 탄성받침 교체시 개략공사비

공종		수량	단위	단가(천원)	금액(천원)	비고
교량인상	1,600kN	28	개소	1,500	42,000	교대
	2,000kN	270	개소	2,000	540,000	교각
책임보강재 제작 및 설치	2,000kN	298	개소	1,600	476,800	
교량받침 해체 및 설치	1,750kN	28	개소	2,500	70,000	
	8,000kN이하	83	개소	6,000	498,000	
부대공	비계 등	2	식	20,000	40,000	
직접공사비					1,666,800	
제경비(50%)					833,400	
관급자재(탄성받침)		1	식	310,000	310,000	
관급자재 계					310,000	
총공사비					2,810,200	

8.3 유지관리 방안


8.3.1 개요

본 유지관리 방안은 “시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법” 규정에 따라 고시된 ‘시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침’과 관련하여 범안대교에 관한 상세한 유지관리지침을 제시하여 과학적이고 체계적인 유지관리를 도모함에 있다. 교량의 유지관리는 교량의 기능과 사용재료의 성능저하 등을 신속 정확히 조사, 측정, 평가하여 이에 대한 적절한 조치를 취함으로써 사용자의 안전과 원활한 교통흐름을 확보함과 동시에 향후 교량 유지관리에 필요한 자료를 얻는 것을 목적으로 실시하며, 세부 목적은 다음과 같다.

- 교량 안전성을 확보하고, 설계목적에 부합되도록 한다.
- 교량 상태를 체계적이고 주기적으로 기록한다.
- 손상을 조기에 발견하고, 향후 발생될 손상을 예측한다.
- 보수, 보강, 개축 등 의사결정에 필요한 자료를 제공한다.
- 점검결과의 전산관리 등을 통해 합리적인 유지관리 계획을 수립하여, 예산의 최적분배가 가능하게 한다.
- 축적된 점검결과 분석을 통해 향후 설계, 시공될 교량의 개선을 기대한다.

위와 같은 목적에서 본 범안대교의 유지관리는 금회 정밀안전진단에서 조사되고 분석된 손상 및 결함을 근거로 하여 관리항목을 제시하고 그에 따른 점검 및 조사요령을 기술하고 각 구조부재별로 발생가능한 손상, 결함 및 평가방법을 제시하였다. 다음은 본 교량에서 중점적으로 관리하여야 할 중요 항목이다.

- 거더 외부 도장박리
- 거더 내부 및 교각 코핑상면 이물질퇴적(조류서식)
- 하부구조 균열(망상균열 포함)
- 배수관 위치 불량

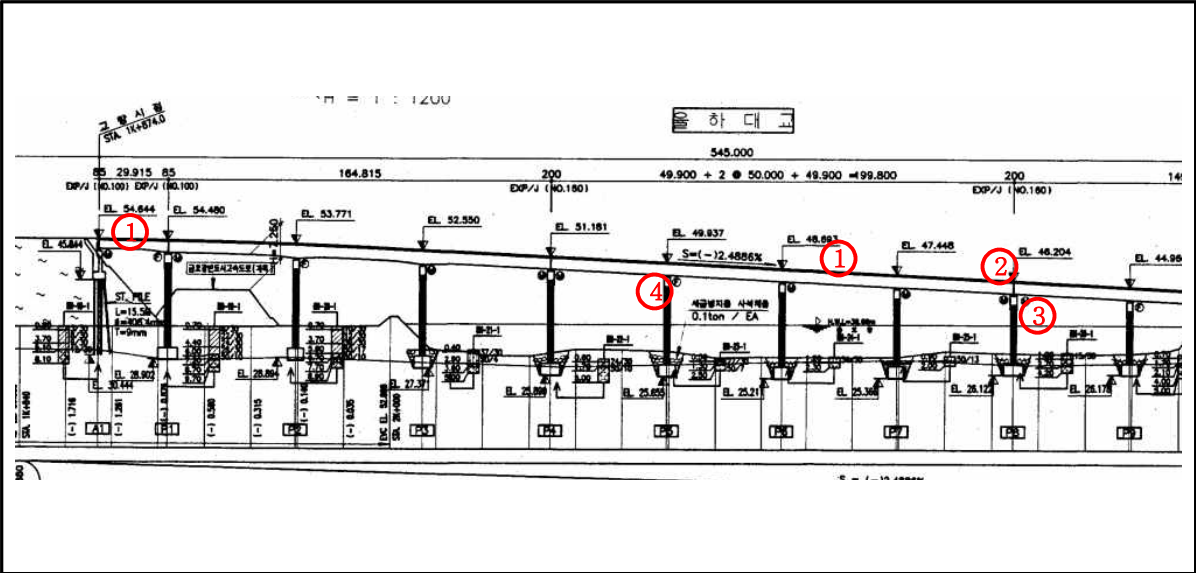

① 거더외부 도장박리



S1-G3 거더외부 도장박리(범물방향)

S7-G3 거더외부 도장박리(안심방향)

② 거더내·외부 이물질퇴적(조류서식)




S9-G1 거더내부 이물질퇴적(범물방향)

S8-G2 거더내부 이물질퇴적(안심방향)

<그림 8.12> 중점유지관리 사항

③ 하부구조 균열

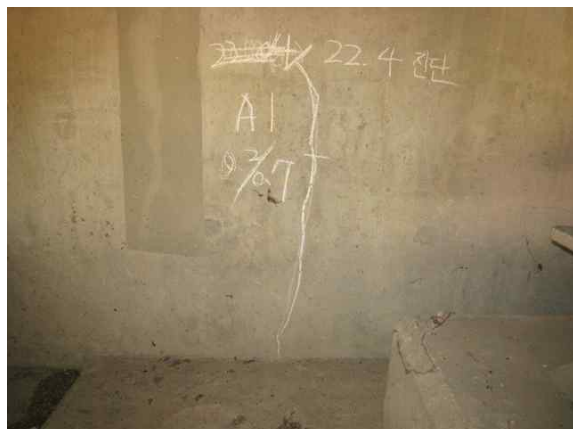


A1 흉벽 균열(폭 0.2mm)



P8 코핑부 균열(폭 0.2mm)

④ 배수관 위치불량

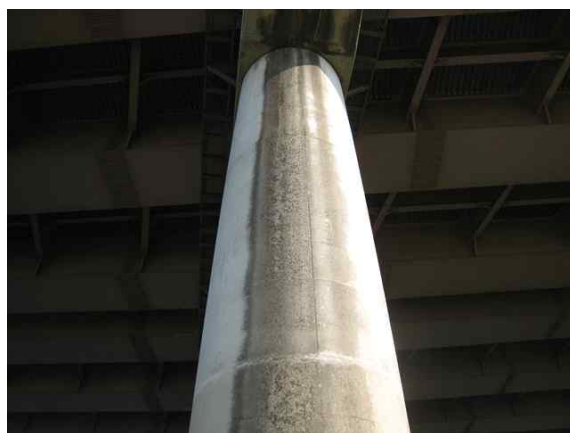

P5 배수관 위치불량-교각 누수오염의 원인(범물방향)

<그림 8.12> 중점유지관리 사항(계속)

8.3.2 유지관리를 위한 점검항목

외관조사 결과 결함이 발견된 부재 및 보수·보강을 실시한 부재에서 결함의 진전 여부와 발생유무를 주기적으로 관찰함으로 후에 더 크게 발전할 가능성이 있는 결함 부위에 대한 원인을 분석하여 사전에 예방하고자 유지관리차원에서 점검하여야 할 사항들이다.

<표 8.18> 각 구조부재별 점검사항

구 분		점 검 내 용
강박스 거더	내부	· 우수유입, 바닥 물고임 및 부식 · 도장부식 및 현장이음부 볼트 손상 · 보강재 변형 발생 여부 · 출입구 방지
	외부	· 도장 손상 및 부식 · 플랜지 변형 및 처짐 · 복부판 부식 및 국부좌굴 · 2차부재(가로보, 세로보, 브라켓) 도장손상 및 부식
바닥판		· 하면 균열의 진전 여부, 백태 및 누수 동반 여부 · 하면 캔틸레버부 들뜸, 박락, 가로등 지주부 철근노출 등의 단면손상 진전여부
신축이음		· 신축이음부 누수 및 부식 정도 · 후타재 이격, 단차 진전으로 충격이나 진동음이 심한 정도 · 하절기 유간협착 유무, 유간 이물질 퇴적 여부 · 후타재 균열, 박리, 박락 진전 여부
받침장치		· 앵커볼트 손상여부 · 받침장치 부식 유무 · 무수축몰탈 및 받침콘크리트 균열, 재료분리 진전 여부
교대		· 균열의 진전 여부 · 철근노출, 들뜸 발생부위 확대 여부 · 교좌면 및 두부면의 물고임, 콘크리트 박리 발생 유무 · 뒷채움부 침하 및 교대 기울음 · 법면 배수로 균열, 파손 진전, 토사유실 유무
교각 및 기초		· 균열의 진전 여부 · 기초의 침하 여부
기타	교면 포장	· 아스콘 마모 진전, 표면 균열 여부 · 신축이음 경계 아스콘 손상, 접속부 아스콘 침하 진전 여부
	난간 연석	· 콘크리트 난간 균열 진전, 피복부족에 의한 들뜸, 박락 및 철근노출 진전 여부 · 충분대 연석 들뜸, 망상균열, 박리 심화 여부
	배수 시설	· 배수구 막힘, 체수 등 · 배수관 누수 여부, 배수관 유출구 주변 콘크리트 부재 열화 발생 유무

8.3.3 부재별 점검요령

가) 교면포장

점 검 부 위		점 검 항 목
▷공통		• 균열(미세, 선상, 격자형) • 소성변형(요철, 바퀴자국, 단차) • 포트홀(패임) • 노면잡물(구배불량)
▷신축이음 전후, 구조물 경계부		• 단차, 침하
▷배수구 주변		• 물고임(배수구 간격, 유출구 위치)
관 련 사 진	 〈아스콘 파손〉	 〈아스콘 균열〉
점 검 요 령	○ 점검방법 - 보도 혹은 방호울타리 양측 노면에서 상세점검 - 중차량 통행이 많은 차선, 급정지 구간 주변의 손상 점검 - 신축이음 전후 및 경계부의 단차 점검 - 배수구 주변 물고임 점검(가급적 비온 직후 교면위 물고임 및 포트홀 점검) 및 부유물 퇴적 흔적에 의한 물고임 부위 확인 ○ 손상발생시 조치 - 교면포장의 균열 및 보수면적, 단차 등 각 손상에 대하여 점검야장에 경간별로 기록 후 사진촬영 ○ 점검시 유의사항 - 노면에서 점검시 교통사고의 위험이 높으므로 2인 1조로 하여 차량 진행방향과 반대방향으로 걸어가면서 점검 진행 - 상세조사를 실시할 경우 신호봉 등을 사용하여 차량 유도후 안전하게 점검	
점 검 도 구	• 사진기 • 줄자(5m, 50m) • 필기도구(소형보드판, 매직, 분필) • 점검야장 • 신호봉 또는 수기	

나) 배수시설

점 검 부 위		점 검 항 목
▷배수구	- 격자판(grating) - 유입구	• 파손, 누락 • 누수, 체수(막힘) • 오염(오물퇴적)
▷배수관		• 파손(연결 고정부 탈락) • 배수관 길이 부족(거더에 물 떨어짐) • 유출구 위치 부적절 (도로상이나 구조물 위에 위치)
관 련 사 진	 〈연결볼트 탈락〉	 〈배수구 막힘〉
점 검 요 령	○ 점검방법 - 배수구 : 보도부 혹은 노면에서 도보로 점검하며, 배수구 설치간격, 유입구 누락여부, 그레iting 파손 및 오물퇴적 확인 - 배수관 ① 교량하부 및 측면에서 점검하며 접근이 어려운 부분은 접근장비를 이용 ② 교량이 도로 위를 통과할 경우 배수관에서 유출된 물이 통행인이나 통행차량 위로 떨어지지 않는지 점검 ③ 배수관의 물이 구조물의 부식을 유발할 수 있는 위치로 배수되는지 점검 ④ 경사가 완만한 배수관은 점검용 망치로 두들겨 내부에 쓰레기로 막혀있는지 점검 ⑤ 배수관 지지장치 및 연결부 상태는 흔들어 보거나 망치로 두들겨서 점검 ○ 손상발생시 조치 - 배수구에 휴지나 나뭇잎 등으로 막혀있는 경우에는 드라이버를 사용하여 제거 ○ 점검시 유의사항 - 보도가 없는 노면에서 점검시 2인 1조로 하여 차량진행 방향과 반대방향으로 걸어가면서 점검하며 통행차량에 주의 - 접근장비 사용시 교통소통 및 안전에 유의	
점 검 도 구	• 사진기 • 드라이버(driver) • 점검용망치	• 줄자(5m,50m) • 필기도구(소형보드판, 매직, 분필) • 점검야장

다) 난간 및 연석

점 검 부 위		점 검 항 목
▷난간(방호울타리)		• 변형, 파손 • 탈락, 들뜸, 철근노출 • 시공불량, 줄눈부 실란트 손상, 외측 누수
▷연석		• 박리, 박락, 부스러짐, 파손
관 련 사 진		
	〈방호벽 균열〉	〈중분대 균열〉
점 검 요 령	○ 점검방법 - 교량 한쪽에서 눈을 방호울타리높이 정도로 낮추어 방호울타리의 전체 선형에 급격한 변화 부분이 있는지 점검 - 강재 방호울타리의 경우 방호울타리 기둥과 바닥판 접촉면의 부식 혹은 볼트 손상에 의해 전도 우려가 있는지 힘을 주어 밀거나 당겨서 흔들림 정도를 확인 - 연속 받침부 방호울타리는 콘크리트의 경우 부모멘트에 의한 균열(일반적으로 0.3mm이상)을 점검하고 강재연석의 경우에는 용접부 균열 점검 - 방호울타리 줄눈부의 실란트 열화로 우수 또는 동절기 제설재 등이 노면에서 줄눈부를 통해 바닥판으로 침투하여 열화를 발생시키는지 점검 ○ 손상발생시 조치 - 방호울타리의 전체 선형에 급격한 변화부분이 있는 경우 받침이나 하부구조의 침하가 있을 수 있으므로 해당부재 점검시 참고할 수 있도록 기록 유지 - 차량 충돌 등 외부의 강한 하중에 의한 손상일 경우 바닥판에도 영향을 줄 수 있으므로 바닥판 점검시 고려 - 방호울타리부의 큰 변형이나 파손된 부분으로 통행인 또는 차량의 추락 위험이 있을시 즉시 연락하여 추락 방지시설 등의 응급조치 필요 - 방호울타리 줄눈부 외측 바닥판 열화발생시 줄눈부 실란트 재시공 등으로 바닥판으로의 우수침투 방지 필요	
점 검 도 구	• 사진기 • 숟(브러쉬) - 강재 부식부위 등 상세확인	• 줄자(5m,50m) • 필기도구(소형보드판, 매직, 분필) • 점검야장

라) 신축이음

점 검 부 위		점 검 항 목
▷본체	- 공통	• 누수, 오염(배수시설 누락, 유간의 오물퇴적) • 유간(부족 및 과다) • 이상진동(충격음) • 본체 유동 및 파손(충격음, 흔들림)
	- 강재	• 방수재(씰재) 파손 - 노면수 유입
▷후타재		• 균열, 파손(패임 및 요철) • 전·후의 단차(교면포장과의 단차)
관 련 사 진		
	〈후타재 균열〉	〈본체 이물질퇴적〉
점 검 요 령	○ 점검방법 - 보도 혹은 방호울타리측 노면부에서 점검하며 필요시 교통유도 후 점검 - 신축이음 본체의 유동, 단차, 파손으로 인한 충격음 발생여부 점검 - 고무재의 마모, 파손, 충전 씰재 노출로 차량통행 저해 및 방수기능 저하상태를 점검하며 교각, 교대 위에서 신축이음 하부의 방수성 및 단부보강 슬래브 상태를 점검 - 방호울타리부 신축이음의 방수기능 점검 - 점검기간내 온도차이가 큰 아침과 한낮에 신축 이동량을 조사하고 적정유간을 확보하는 있는지 확인 점검 - 특히, 하절기 고온지속 현상이 지속되는 경우 신축이음 유간 협착여부에 대해서 주의관찰을 실시하여야 함 ○ 손상발생시 조치 - 신축이음 본체의 유동, 단차, 파손으로 인한 충격으로 타부재에 추가손상이 우려되거나 주행 안전성에 지장을 초래할 경우 즉시 보고하여 대책을 수립 - 하절기 신축이음 유간 협착으로 파손 우려시 즉시 교체를 실시하여 유간을 확보하여야 함 ○ 점검시 유의사항 - 차량 진행방향과 반대방향으로 점검을 진행하며 2인 1조로 점검수행 - 신축유간 점검시 통행차량에 유의	
점 검 도 구	• 사진기 • 줄자 • 점검용 망치 • 드라이버(driver) - 유간오물 확인 • 필기도구(소형보드판, 매직, 분필) • 점검야장	

마) 바닥판

점 검 부 위		점 검 항 목	
▷공통		• 균열, 박리, 박락, 층분리, 철근노출 • 재료분리(공동, 공극) • 누수 및 백태(유리석회)	
▷거더교		• 균열, 망상균열	
관 련 사 진			
	〈균열〉	〈백태〉	
점 검 요 령	○ 점검방법 - 바닥판의 손상정도를 판단하는데 있어서 균열은 상당한 비중을 차지하므로 점검시에는 단순히 균열규모와 모양을 관찰하는데 그치지 말고, 여러 상태에 따른 원인을 파악하고 그에 따른 적절한 조치방법을 수립할 수 있도록 주의 깊게 조사한다. - 바닥판 균열상황은 정기적인 조사로 진행상황을 파악하도록 한다. 그러기 위해서는 현장에 균열의 시점과 종점을 표시해 두는 것이 필요하며 이후 점검자는 이의 진행여부를 면밀히 관찰하여야 한다. - 큰 균열일지라도 상당히 오래전에 발생하여 안정된 것이 있는 반면에 미세균열일지라도 운하중의 반복재하에 의해 점차 커지는 균열이 있으므로 균열조사시에는 특별히 큰 균열에만 주목하지 말고 미세한 균열에도 주의한다. - 균열로부터 녹물 유출 여부를 조사할 것(철근의 부식 예측). - 모든 휨모멘트 구간에서 층분리, 박락 등을 조사할 것 - 내부에 공동이나 층분리가 존재할 경우 육안으로 점검이 불가능하므로 점검망치를 두드려 소리로써 층분리 여부를 판단한다. 특히 콘크리트 내부의 열화상태가 심한 경우에는 외관상 건전한 부위에서도 편칭전단파괴의 우려가 있으므로 반드시 점검용 망치로 두드려 소리를 확인한다. - 누수 및 백태가 발견된 부위는 배수구배 불량 등의 표면 체수의 원인이 아닌 경우 교면포장 하부의 불량, 방수층의 파손, 수포(水泡)대의 형성 등의 체수가 원인일 수 있으므로 포장을 제거하여 조사하는 등 우수유입 경로와 체수 원인을 규명하여 배수가 원활히 되도록 하거나 누수의 원인을 제거하는 등의 조치가 필요함 - 휨 및 전단부위의 균열 및 철근노출 등의 결함은 콘크리트 덮개측정 및 철근탐상 등의 조사를 수행하여 상세 검토를 실시한다.		
	○ 점검시 유의사항 - 본 교량은 Deck Plate가 설치되어 있지 않으므로 노출된 전면에 대해서 점검을 실시하고 특히 중앙부는 균열의 진전여부, 캔틸레버부 외측은 단면손상 확대여부에 대해서 점검한다. ○ 손상발생시 조치 - 누수로 인한 백태 및 부식 관찰로 바닥판의 관통균열 의심시 즉시 보고하여 대책을 수립		
점 검 도 구	• 사진기 • 줄자 • 점검용 망치 • 근접조사를 위한 사다리 내지 고소점검차 및 교량점검차 • 필기도구(소형보드판, 매직, 분필) • 점검야장		


바) 강박스 거더

점 검 부 위		점 검 항 목
▷공통		• 도장 손상 및 부식 • 현장이음부 볼트손상, 누수 • 신축이음 하면, 배수구 주변, 난간하면 누수, 부식 • 이상음 발생
▷받침부		• 복부판 부식 및 국부 좌굴 • 거더와 받침 연결부 부식 • 지점 보강재 하단 용접부 균열 • 박스내부 바닥 물고임 및 부식
▷중앙부		• 부식 • 플랜지 변형 및 처짐 • 맞대기 용접부, 덮개판 덧댐부 끝부분 균열
관 련 사 진		
	〈외부 도장박리〉	〈내부 도장부식〉
점 검 요 령	○ 점검방법 • 공통 - 점검장비를 이용하여 박스외부를 점검하고 박스내부는 도보에 의해 점검하며 복부 높이가 높은 곳에는 가벼운 이동식 사다리로 점검 - 피로균열은 주로 주부재보다는 보강재나 2차부재의 거셋판 등에서 발생하므로 어느 부위에 어떤 형태의 피로균열이 많이 발생하는지 미리 파악해 두는 것도 중요 • 박스외부 - 전체적으로 선형이 급격하게 변화된 부분이 있는지 확인하며 특히 처짐의 과다발생 여부에 대해 점검 - 정모멘트 부위는 하면을, 부모멘트 부위는 상면의 용접상세부를 기준으로 하여 피로균열의 발생유무를 점검 • 박스내부 - 낮은부분의 체수 여부를 점검하고 체수구간 발견 시 하부플랜지 배수구(Φ20mm) 위치가 적절한지 점검할 것 - 박스내부 점검 시에는 내부전등이 설치된 경우라도 상세한 점검을 위하여 손전등을 준비하여야 하며 이때 예비 배터리를 휴대할 것 ○ 손상발생시 조치 - 박스 내·외부의 도장손상 부위는 손상확대 방지를 위하여 부분 재도장을 실시하거나 손상범위가 전체 면적의 10% 이상일 경우 전체 재도장을 고려하여야 한다. - 용접부에 발생한 피로균열은 육안으로 균열을 발견하기 힘든 단계에서 이미 80% 이상 부재의 기능이 상실된 상태이며 관통이 육안으로 쉽게 발견할수 있는 단계는 잔존수명이 15% 밖에 남지 않은 단계이므로 즉시 대책을 수립하여야 하며 무엇보다도 초기단계에서 균열을 발견하고자 하는 노력이 중요하다.	
점 검 도 구	• 사진기 • 줄자(5m자) • 점검용 망치 • 손전등(박스 내부) • 필기도구(소형 보드판, 분필, 매직) • 점검야장	

사) 교량받침

점 검 부 위		점 검 항 목
▷본체	- 공통	• 부식(오물퇴적), 변형 • 균열, 파손(균열발생으로 파손진행) • 가동받침의 유간부족 및 가동 장애요소 • 받침과 거더의 밀착상태(분리) 및 연결리벳 또는 볼트상태(녹물의 유출 등) • 가동방향 오류, 편기설치
	- 강재받침	• 가동면 부식 • 부속물 파손(부상방지장치 및 이동제한장치)
▷이동제한장치		• 밀린 흔적, 용접부 균열 • 파손
관 련 사 진	 〈받침콘크리트 균열〉	 〈본체 실링재 탈락〉
점 검 요 령	○ 점검방법 - 도보접근이 불가능한 부분은 접근장비를 이용하여 근접점검 - 받침하부에 공동이 의심되면 긴드라이버 혹은 철사로 찔러서 확인하고, 침하 흔적은 앵커볼트의 체결상태 및 인접받침의 상태를 참고하여 확인 - 이물질 퇴적시 청소 후 점검 - 현장에서 이동량 표시계를 확인하여 현재 받침의 이동여유량의 부족여부를 개략적으로 판단하고 이동량이 과하다고 판단되면 내업시 정밀분석 실시 ○ 손상발생시 조치 - 받침하부 교각 두부에 0.3mm 이상의 균열이 단부까지 진행된 경우 즉시 보고하고 안전성 검토 및 대책 수립 필요	
점 검 도 구	• 사진기 • 줄자 • 균열자 • 온도계	• 청소용 걸레 • 점검용 망치 • 드라이버(driver) • 필기도구(소형 보드판, 매직, 분필) • 점검야장

아) 교 대

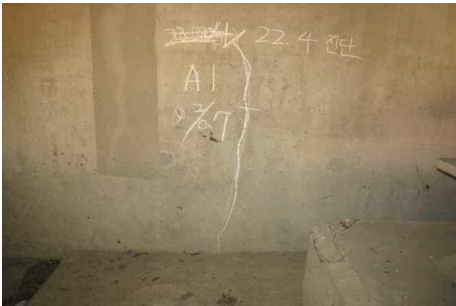점 검 부 위		점 검 항 목
▷공통		• 균열(시공이음부 횡방향 균열) • 박리, 박락, 층분리, 백태, 파손, 철근노출 • 교대 회전(기울음), 침하(연직이동)
▷두부		• 두부 및 보자리 물고임 • 두부와 홍벽 경계부 균열(후면으로 기울음) • 거더와 홍벽 신축유간 부족
▷벽체		• 균열(수직균열) • 벽체와 날개벽 분리(이동)
▷날개벽		• 날개벽 이동, 전도
관 련 사 진	 〈홍벽 균열〉	 〈법면 침하〉
점 검 요 령	○ 점검방법 - 접근장비에 의해 근접 육안점검 - 침하 혹은 이동여부가 의심스러운 경우 측량으로 확인 - 신축이음 하면에 위치하므로 누수 및 화학물질 등에 대한 열화 취약부위이므로 탄산화 시험에 의한 탄산화 깊이 확인 - 실측 철근 피복두께 부족으로 인한 단면손상 발생, 기발생된 손상 확대 여부 등 확인 ○ 점검시 유의사항 - 교대와 거더 단부의 유간이 벌어지거나 단혀 있을 경우 거더 상·하부와 홍벽 사이 간격이 서로 차이가 나는지 점검하고 교대 전도 여부도 확인 - 연약지반상의 교대는 뒷채움부의 침하로 인하여 접속슬래브 하부에 공동이 발생하여 홍벽이 교대 뒤쪽으로 전도되어 균열이 발생하기도 함 - 교대 뒷면과 날개벽 사이에 공동이 발생했거나 흙이 침하된 경우 날개벽의 전도를 의심하여 점검 - 벽체에 수직으로 발생하는 균열은 건조수축에 의한 비구조적 균열이므로 우려할 바는 아니지만 폭이 넓은 교대에서 균열폭이 1mm 이상이면 교대기초의 부등침하도 의심하여야 함	
점 검 도 구	• 사진기 • 균열자 • 줄자(5m자) • 점검용 망치	• 점검추 - 기울음 측정 • 탄산화시험세트 • 필기도구(소형 보드판, 매직, 분필) • 점검야장

자) 교각

점 검 부 위		점 검 항 목
▷공통		• 균열, 박리, 철근노출, 파손 • 침하
▷두부		• 두부 및 받침장치 주변 물고임 • 받침 하부 균열 및 파손(박리, 박락)
▷구체		• 수직균열 • 이동 또는 기울음 • 시공이음부 벌어짐, 백태
▷수면접촉부		• 수중구간의 경우 침식
관 련 사 진	 〈코핑부 균열〉  〈기둥부 균열〉	
점 검 요 령	○ 점검방법 - 접근장비를 이용하여 점검 - 교각의 침하 혹은 이동이 의심스러운 경우 상부 거더와 받침의 연결부 혹은 앵커설치부에 균열 혹은 움직인 흔적이 있는지 점검. - 침하 혹은 이동여부가 의심스러운 경우 측량으로 확인 - 신축이음의 유간이 비정상적(크게 벌어짐 또는 닫힘)이거나 방호울타리 선형이 불량한 경우에는 교각 침하가 의심스러우므로 교각 구체 상부와 하부를 측량기기로 측량하여 측정하여 교각의 전도 여부를 확인하고 구체에 기준점을 표시하여 침하여부를 주기적으로 확인 ○ 손상발생시 조치 - 받침하부 교각 두부에 기 확인된 균열의 균열폭 확대 및 신규 균열이 발생된 경우 보고 및 대책 수립 필요 - 침하나 이동이 의심스러운 경우 기초 주변 세굴 및 지지 지반의 조사가 필요	
점 검 도 구	• 사진기 • 균열자 • 줄자(5m자) • 점검용 망치	• 점검추 - 기울음 측정 • 탄산화시험세트 • 필기도구(소형 보드판, 매직, 분필) • 점검야장

차) 추락방지시설

점 검 부 위		점 검 항 목	
▷점검시설		• 결함 및 파손 • 고정부 및 연결부 파손	
관 련 사 진	 〈점검로 상태양호〉	 〈점검사다리 상태양호〉	
	점 검 요 령 ○ 점검방법 - 도보를 이용하여 점검 - 교량 구조체와 용접, 앵커 등으로 연결되어 있으므로 연결부의 상태를 주의 깊게 점검한다. - 철재난간의 파손, 탈락 등 확인 ○ 손상발생시 조치 - 앵커 및 볼트 탈락의 경우 보고 및 대책 수립 필요		
점 검 도 구	• 사진기 • 줄자(5m자) • 점검용 망치 • 필기도구(소형 보드판, 매직, 분필) • 점검야장		

제9장 종합 결론

제9장 종합 결론

9.1 개요

범안대교는 대구광역시 수성구 가천동에 위치하는 1등교(DB-24)로서 2002년 08월 24일에 준공되어 약 20년이 경과된 1종 시설물이다. 시공자료 분석을 포함, 현장외관 조사, 내구성조사, 시설물의 상태평가 및 안전성평가, 내진성능 평가 등 본 과업의 결과를 요약·정리하면 다음과 같다.

9.2 종합결론

9.2.1 범안대교(범물방향)

가) 현장조사, 시험 및 상태평가 결과

- 외관조사 결과, 교량의 안전성을 저해할 만한 바닥판 및 거더 등의 주요부재에 중대한 결함이 되는 손상은 없으며 경미한 표면손상이 발생된 것으로 조사되었다. 기 발생한 주요 손상으로는 각 부재의 전반적인 균열 및 거더 도장손상, 거더내부 및 교각 코핑 이물질퇴적, 바닥판하면 백태, 하부구조 표면열화, 파손, 교면포장 아스콘 균열, 교량받침 균열, 배수구 막힘, 배수관 위치불량 등이 있으며 내구성 저하 방지를 위한 보수 및 정비가 필요한 상태이다. 신축이음 및 교량받침은 신축거동에 대한 기능성과 주행차량 영향 등의 사용성에 문제가 없는 상태이다.
- 콘크리트 비파괴시험 결과, 콘크리트 부재의 강도는 양호한 것으로 측정되었으며 철근탐사 시험결과, 배근간격은 구간별 시공오차를 고려하면 대체로 설계값과 일치하는 양호한 상태로 나타났다. 피복두께는 대체로 설계값을 만족하고 있으나 일부 지점에서 실측피복이 작게 측정되어 시공이 다소 미흡했던 것으로 판단된다. 탄산화 시험결과, 일부 구간에서 b등급으로 향후 탄산화에 의한 부식발생 가능성이 있음으로 평가되었고, 염화물함유량 시험결과 철근부식 우려는 없는 것으로 검토되었다.
- 강재 비파괴시험 결과, 거더 내부의 맞대기 용접부는 내부결함이 없는 양호한 상태로 조사되었으며, 도막두께는 거더 내, 외부 모든 구간에서 기준을 만족한 것으로 확인되었다.

- 대상교량의 상태평가 결과, 환산결함도 점수가 0.152로 상태평가 등급은 'B'로 산정되었다.

나) 구조 안전성평가 및 내진성능평가 결과

- 구조해석을 통한 안전성평가 결과, 설계하중(DB-24)에 대한 바닥판 및 거더의 구조적인 안전율은 1.0 이상이며 기본내하력은 설계하중을 상회하고 있는바, 대상교량의 안전성 평가 결과는 기준 'A'로 평가되었다.
- 내진성능 상세평가 결과, 기둥, 지지길이는 내진성능을 확보하고 있으나, 교대 및 교각의 교량받침부 교축직각방향에서 내진성능이 부족한 것으로 나타났다. 내진성능 향상방안으로는 전단키, 탄성받침 교체 안을 제시하였고, 추후 유지관리 및 구조물의 상태, 여건 등을 종합적으로 판단하며 공법을 선정 후 공용 중에 불편 없이 보강설계를 진행하는 것이 적절할 것으로 판단된다.

9.2.2 범안대교(안심방향)

가) 현장조사, 시험 및 상태평가 결과

- 외관조사 결과, 교량의 안전성을 저해할 만한 바닥판 및 거더 등의 주요부재에 중대한 결함이 되는 손상은 없으며 경미한 표면손상이 발생된 것으로 조사되었다. 기 발생된 주요 손상으로는 각 부재의 전반적인 균열 및 거더 도장손상, 거더내부 및 교각코핑 이물질퇴적, 바닥판하면 백태, 하부구조 표면열화, 파손, 교면포장 아스콘 균열, 파손 등이 있으며 내구성 저하방지를 위한 보수 및 정비가 필요한 상태이다. 신축이음 및 교량받침은 신축거동에 대한 기능성과 주행차량 영향 등의 사용성에 문제가 없는 상태이다.
- 콘크리트 비파괴시험 결과, 콘크리트 부재의 강도는 양호한 것으로 측정되었으며 철근탐사 시험결과, 배근간격은 구간별 시공오차를 고려하면 대체로 설계값과 일치하는 양호한 상태로 나타났다. 피복두께는 대체로 설계값을 만족하고 있으나 일부 지점에서 실측피복이 작게 측정되어 시공이 다소 미흡했던 것으로 판단된다. 탄산화 시험결과, 일부 구간에서 b등급으로 향후 탄산화에 의한 부식발생 가능성이 있음으로 평가되었고, 염화물함유량 시험결과 철근부식 우려는 없는 것으로 검토되었다.
- 강재 비파괴시험 결과, 거더 내부의 맞대기 용접부는 내부결함이 없는 상태로 조사되었으며, 도막두께는 모든 구간에서 기준을 만족한 것으로 확인되었다.

- 대상교량의 상태평가 결과, 환산결함도 점수가 0.157으로 상태평가 등급은 'B'로 산정되었다.

나) 구조 안전성평가 및 내진성능평가 결과

- 구조해석을 통한 안전성평가 결과, 설계하중(DB-24)에 대한 바닥판 및 거더의 구조적인 안전율은 1.0 이상이며 기본내하력은 설계하중을 상회하고 있는바, 대상교량의 안전성 평가 결과는 기준 'A'로 평가되었다.

- 내진성능 상세평가 결과, 기둥, 지지길이는 내진성능을 확보하고 있으나, 교대 및 교각의 교량받침부 교축직각방향에서 내진성능이 부족한 것으로 나타났다. 내진성능 향상방안으로는 전단키, 탄성받침 교체 안을 제시하였고, 추후 유지관리 및 구조물의 상태, 여건 등을 종합적으로 판단하며 공법을 선정 후 공용 중에 불편 없이 보강설계를 진행하는 것이 적절할 것으로 판단된다.

9.2.3 종합결론

가) 정밀안전진단 실시결과의 종합결론

- 범안대교의 정밀안전진단 종합평가 결과, 상태평가 'B', 안전성평가 'A'로 평가되어 종합안전등급은 "B등급(양호)"으로 지정되었다. 대상 교량은 안전성 및 사용성이 양호한 상태로 판단되며 외관조사에서 나타난 부분적인 손상에 대하여 보수를 실시하고, 중점유지관리사항에 대한 지속적인 점검을 통한 유지관리를 실시한다면 교량의 원활한 기능발휘와 더불어 건전한 상태를 유지하는데 문제가 없을 것으로 판단된다.

나) 시설물의 사용제한의 필요성 여부

- 내구성능의 현저한 저하 또는 구조적 안전성에 문제가 될 만한 사항은 발생되지 않은 상태로서 시설물의 사용제한은 필요치 않은 것으로 검토되었다

다) 유지관리 시 특별한 관리가 요구되는 사항

- 거더 도장손상은 공용기간 경과, 우수유입, 보수미흡, 시공미흡 등에 의한 손상으로 내구성 확보 차원의 도장보수가 필요하며, 보수시 기존 도장 제거, 도료 품질관리 등을 통하여 재손상 발생을 방지하여야 한다. 하부구조의 균열, 파손은 내구성 확보 차원의 단면보수, 표면처리가 필요하다. 배수관 위치불량은 교량하부로의 누수오염 등 2차 손상발생을 유발하므로 길이연장 등의 조치가 필요하다.

- 본 교량은 2026년 8월 대구광역시로 이관될 시설물로서 현재 발생한 손상에 대해 8장 보수보강 및 유지관리 방안에서 제시한 보수 및 유지관리를 실시한다면 시설물의 사용성에는 문제가 없을 것으로 판단된다.