
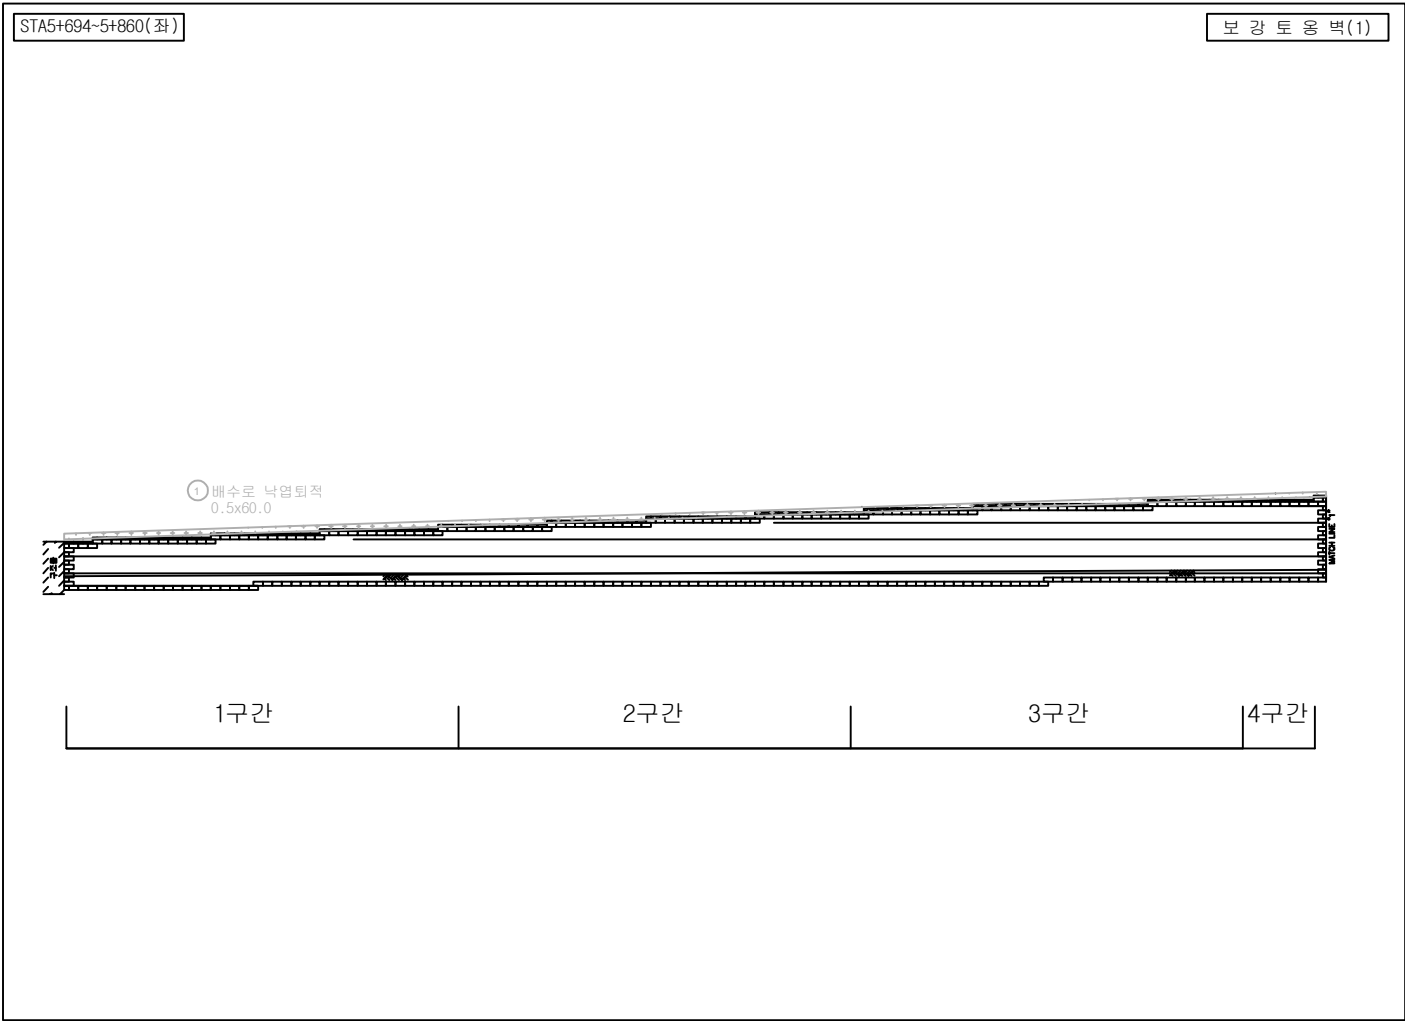


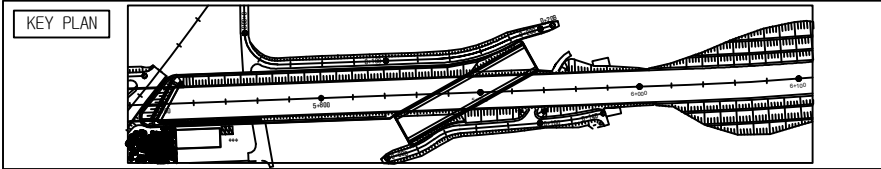

손상물량표


번호	구분	부재	손상현황	손상규모						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소 단위	수량		
1	20상	배수시설	배수로 낙엽퇴적		0.5	60.0	1	㎡	30.00	배수로 보수
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										

범례

	균열		망상균열		재료분리		파손
	배수로		배수로		철근노출		누수흔적
	제수		기타		좌굴변형		강재부식
	박리 박락		배수구 막힘		균열부 배터		균열부 누수


발 주 처	용 역 명	점검기관	구 조 물 명	도 면 명	도면번호
화성도시고속도로주식회사	비봉~매송간 도시고속도로 2026년 상반기 정밀안전점검	(주)명성엔지니어링	보강토옹벽(STA5+694~5+860(좌))	본선	016

KEY PLAN

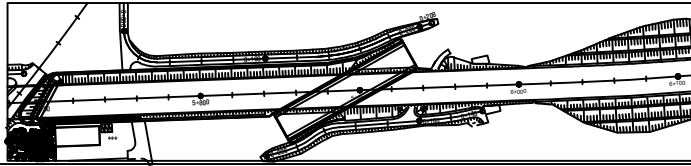

STA5+694~5+860(좌)

보강토옹벽(2)

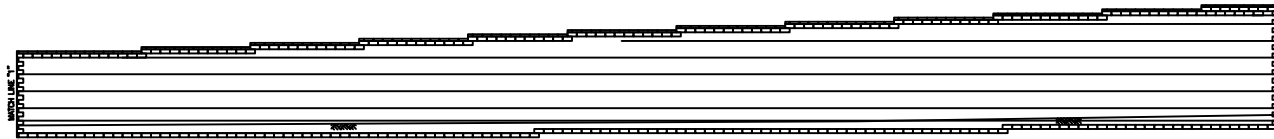

4구간

5구간

6구간

7구간

손상물량표


번호	구분	부재	손상현황	손상규모						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	단위	수량	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										

범례

	균열		망상균열		재료분리		파손
	공함		백태		철근노출		누수흔적
	침수		기타		좌굴변형		강재부식
	박리 박락		배수구 막힘		균열부 백태		균열부 누수


발 주 처	용 역 명	점검기관	구 조 물 명	도 면 명	도면번호
화성도시고속도로주식회사	비봉~매송간 도시고속도로 2026년 상반기 정밀안전점검	(주)명성엔지니어링	보강토옹벽(STA5+694~5+860(좌))	본선	017

KEY PLAN

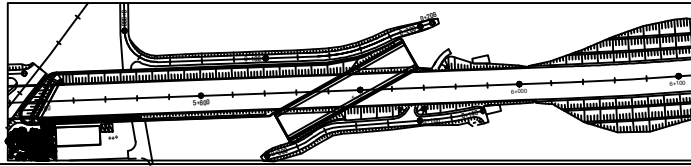

STA5+694~5+860(좌)

보강토옹벽(3)

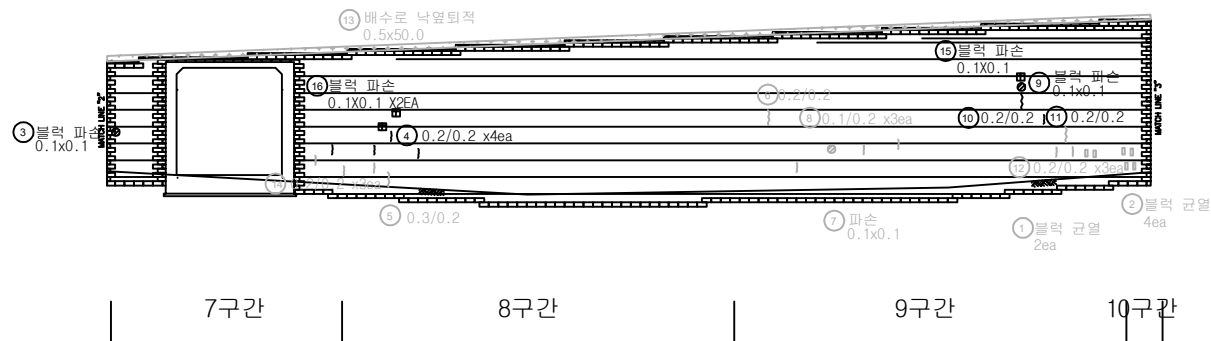


손상물량표

번호	구분	부재	손상현황	손상규모					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소 단위	수량	
1	기존	전면	블록 균열				2	ea	2.00
2	기존	전면	블록 균열				4	ea	4.00
3	20상	전면	블록 파손		0.1	0.1	1	m ²	0.01
4	20상	전면	균열	0.2	0.2		4	m	0.80
5	20상	전면	균열	0.3	0.2		1	m	0.20
6	20상	전면	균열	0.2	0.2		1	m	0.20
7	20상	전면	파손		0.1	0.1	1	m ²	0.01
8	20상	전면	균열	0.1	0.2		3	m	0.60
9	20상	전면	블록 파손		0.1	0.1	1	m ²	0.01
10	20상	전면	균열	0.2	0.2		1	m	0.20
11	20상	전면	균열	0.2	0.2		1	m	0.20
12	20상	전면	균열	0.2	0.2		3	m	0.60
13	20상	배수시설	배수로 낙엽퇴적		0.5	50.0	1	m ²	25.00
14	20상	전면	균열	0.2	0.2		3	m	0.60
15	26상	전면	블록 파손		0.1	0.1	1	m ²	0.01
16	26상	전면	블록 파손		0.1	0.1	2	m ²	0.02
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									

범례


발 주 처	용 역 명	점검기관	구 조 물 명	도 면 명	도면번호
화성도시고속도로주식회사	비봉~매송간 도시고속도로 2026년 상반기 정밀안전점검	(주)명성엔지니어링	보강토옹벽(STA5+694~5+860(좌))	본선	018

KEY PLAN

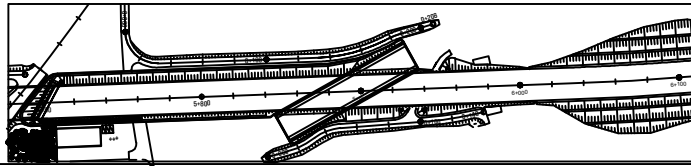

STA5+694~5+860(좌)

보강토옹벽(4)

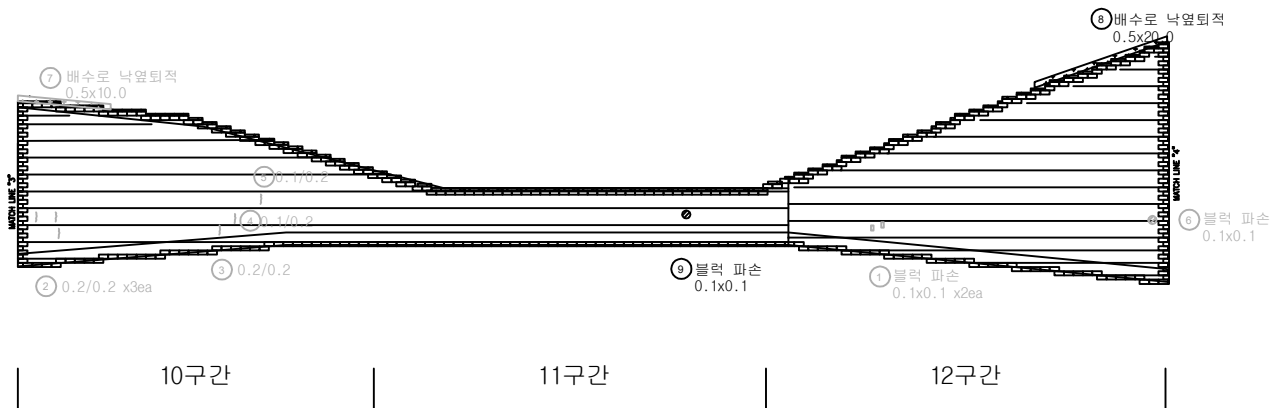


손상물량표

번호	구분	부재	손상현황	손상규모					비고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	단위		수량
1	20상	전면	블럭 파손		0.1	0.1	2	m	0.02	26상 보수
2	20상	전면	균열	0.2	0.2		3	m	0.60	26상 보수
3	20상	전면	균열	0.2	0.2		1	m	0.20	26상 보수
4	20상	전면	균열	0.1	0.2		1	m	0.20	26상 보수
5	20상	전면	균열	0.1	0.2		1	m	0.20	26상 보수
6	20상	전면	블럭 파손		0.1	0.1	1	m	0.01	26상 보수
7	20상	배수시설	배수로 낙열된적		0.5	10.0	1	m	5.00	26상 보수
8	20상	배수시설	배수로 낙열된적		0.5	20.0	1	m	10.00	
9	23상	전면	블럭 파손		0.1	0.1	1	m	0.01	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										

범례


	균열		망상균열		재료분리		파손
	균열		백테		철근노출		누수흔적
	제수		기타		좌굴변형		강재부식
	박리박		배수구 막힘		균열부 백테		균열부 누수

발주처	용역명	점검기관	구조물명	도면명	도면번호
화성도시고속도로주식회사	비봉~매송간 도시고속도로 2026년 상반기 정밀안전점검	(주)명성엔지니어링	보강토옹벽(STA5+694~5+860(좌))	본선	019

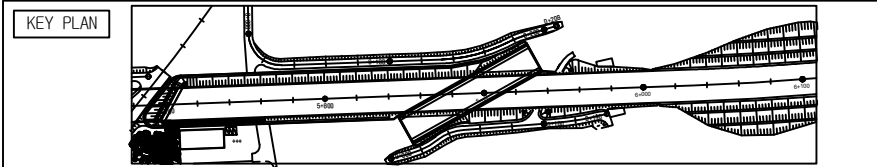

STA5+694~5+860(좌)

보강 토옹벽(5)

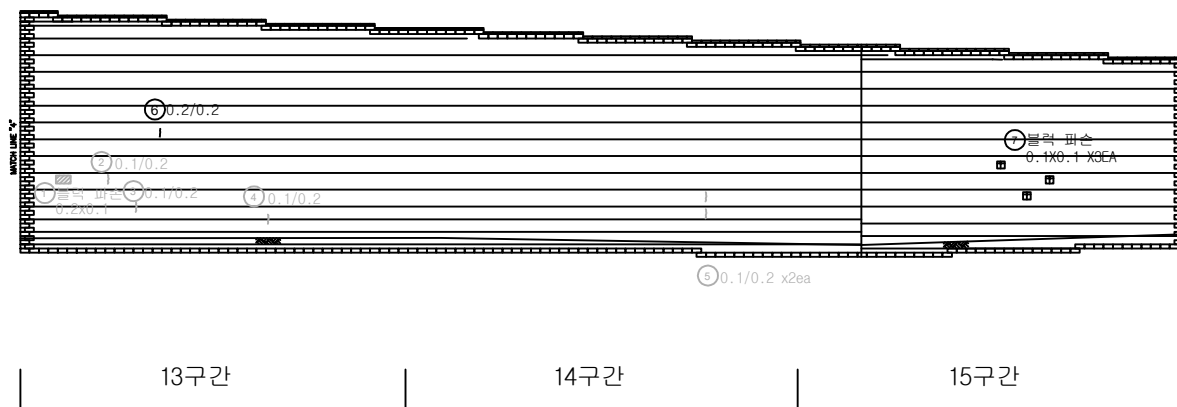

손상 물량 표


번호	구분	부재	손상 현황	손상 규모					비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소 단위	수량	
1	20상	전면	블럭 파손		0.2	0.1	1	m ²	26'상 보수
2	20상	전면	균열	0.1	0.2		1	m	26'상 보수
3	20상	전면	균열	0.1	0.2		1	m	26'상 보수
4	20상	전면	균열	0.1	0.2		1	m	26'상 보수
5	20상	전면	균열	0.1	0.2		2	m	26'상 보수
6	23상	전면	균열	0.2	0.2		1	m	0.20
7	26상	전면	블럭 파손		0.1	0.1	3	m ²	0.03
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									

범례

균열	망상균열	재료분리	파손
꿀벌	백태	철근노출	누수흔적
침수	기타	좌굴변형	강재부식
박리박	배수구 막힘	균열부 백태	균열부 누수


발 주 처	용 역 명	점검기관	구 조 물 명	도 면 명	도면번호
화성도시고속도로주식회사	비봉~매송간 도시고속도로 2026년 상반기 정밀안전점검	(주)명성엔지니어링	보강토옹벽(STA5+694~5+860(좌))	본선	020

KEY PLAN

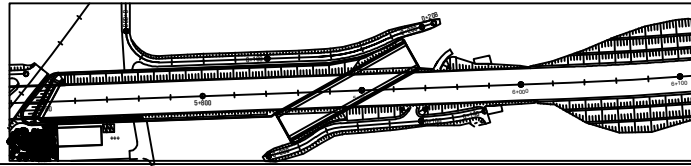

STA5+694~5+860(좌)

보강토옹벽(6)

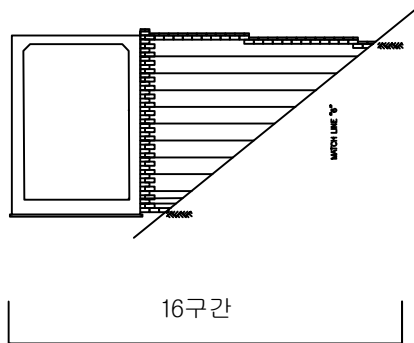

손상물량표

번호	구분	부재	손상현황	손상규모						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소 단위	수량		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										

범례

	균열		망상균열		재료분리		파손
	구멍		백테		철근노출		누수흔적
	제수		기타		좌굴변형		강재부식
	박리 박		배수구 막힘		균열부 백테		균열부 누수

발 주 처	용 역 명	점검기관	구 조 물 명	도 면 명	도면번호
화성도시고속도로주식회사	비봉~매송간 도시고속도로 2026년 상반기 정밀안전점검	(주)명성엔지니어링	보강토옹벽(STA5+694~5+860(좌))	본선	021