

제 3 장 현장조사 및 시험

3.1 개요

3.2 외관조사 결과

3.3 콘크리트 내구성 조사

제 3 장 현장조사 및 시험

3.1 개 요

본 과업 대상교량인 이호육교는 경기도 여주시 강천면 이호리에 위치하고 있으며, 1999년도에 준공되어 약 21년 정도의 공용기간이 경과하였으며, 상행 3차로, 하행3차로로 시공된 교량이다.

본 교량의 제원은 총연장 30.0m(1@30.0m), 폭 25.83m인 교량으로서, 상부구조는 PF Girder 형식, 하부구조 교대는 역T형 구조이고 기초는 강관파일 기초로 시공되어 있다. 교량의 평면 선형은 사각(90°)이 없는 직선($R=\infty$)을 이루고 있으며, 종단경사는 시점에서 종점으로 +0.3533%의 상향기울기를 형성하고 있다.

본 과업은 “시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법”(이하 “시설물안전법”이라 한다.) 제11조 및 동법 시행령 제8조에 의한 정밀안전점검(시설물의 물리적·기능적 결함과 손상을 조사·측정하고 원인을 분석하여 신속하고 적절한 보수·보강방법 제시) 및 동법 제40조 및 동법 시행령 제28조에 의한 성능평가(시설물에 내재되어 있는 위험요인이나 시설물 기능 및 성능저하, 상태 등을 신속·정확하게 조사·평가하고, 그에 대한 적절한 성능확보를 취하여 재해 및 재난을 예방하며, 시설물의 안전성능 및 내구성능, 사용성능을 보완·보전케 함으로써 시설물의 효용성을 증진)의 시행을 통한 공공의 안전을 확보하는데 그 목적이 있다.

본 장에서는 현장조사 결과 확인된 결함과 손상 상태에 대하여 교량의 구성 부재별로 사진을 첨부하여 설명하고 발생 원인을 분석하여 보수·보강 및 유지관리 방안을 마련하는 데 참고할 수 있도록 하였으며, 전체 부재에 대한 외관조사망도를 작성하여 향후 교량의 점검 및 유지관리 시 효율적으로 활용할 수 있도록 하였다.

현장조사 및 시험에서는 무엇보다 각 부재의 접근방법이 중요하며, 본 교량에서는 다음과 같은 방법으로 전 부재에 대한 근접조사를 수행하였다.

【표 3.1】 현장조사시 근접조사 방법 및 접근성

				
경간번호	지점번호	조사방법 및 접근성	조사기간	비고
S1	A1, A2	도보, 점검차	2020. 05. 06 ~ 2020. 05. 07	

	
교면포장	바닥판하면 전경
	
교대 전경(A2)	점검차를 이용한 근접조사

【사진 3.1】 근접조사를 위한 장비 사용 전경

3.2 외관조사 결과

3.2.1 바닥판 하면

1) 부재의 개요

- 이호육교는 단경간으로 연장 L=30.0m, 폭 25.83m로, 바닥판은 철근콘크리트로 시공되어 있으며, 거더와 거더 사이의 내측바닥판과 캔틸레버 구조인 외측바닥판으로 구분되어 있다. 바닥판은 콘크리트면이 노출된 상태이며 좌·우 캔틸레버 외측바닥판은 우수유입 방지를 위한 물끊기 홈인 Notch가 설치되어 있다.
- 바닥판하면에 대한 현장조사는 점검차를 이용한 근접조사를 실시하였다.



【사진 3.2】 바닥판하면 전경

2) 현장조사 결과

- 바닥판 하면은 균열 및 단면손상 등 특기할 만한 손상이 없는 양호한 상태인 것으로 조사되었으며, 전회 점검시에도 손상은 없는 것으로 확인되었다.

【표 3.2】 바닥판하면 현장조사 결과

구분	-	
S1	-	-
합계	-	-

3.2.2. 프리플렉스(PF)빔

1) 부재의 개요


- 바닥판으로부터 전달되는 상부하중을 지지하고 교량받침으로 하중을 전달하는 역할을 하는 프리플렉스(PF)빔은 9열로 시공되었으며, 근접육안조사를 위해 점검차를 이용하여 외관조사를 실시하였다




【사진 3.3】 거더 전경

2) 현장조사 결과

- 거더에 대한 현장조사 결과 균열(폭0.1~0.3mm), 백태, 박리, 박락, 파손 및 철근노출, 표면보호제 박락 등의 손상이 확인되었다.

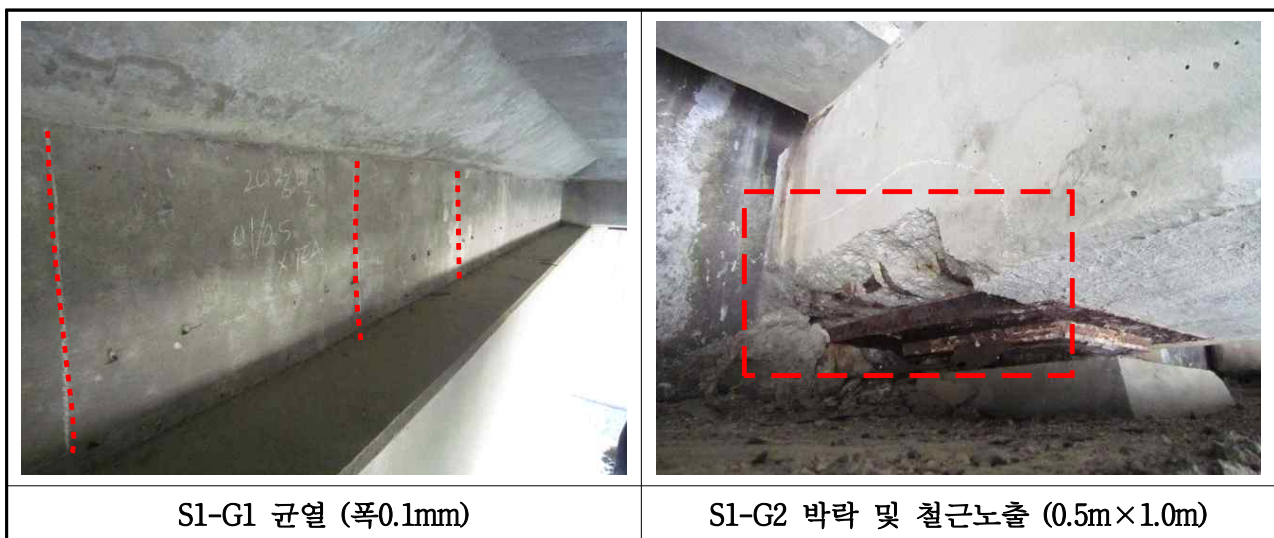

【사진 3.4】 거더 손상현황

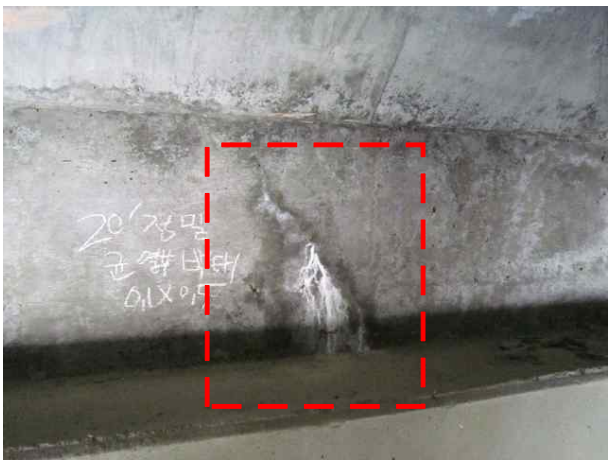	
S1-G2 파손 (0.2m×0.2m)	S1-G4 백태 (0.3m×0.5m)
	
S1-G7 균열 (폭0.3mm)	S1-G7 박리(0.1m×0.5m)

【사진 3.4】 거더 손상현황(계속)

【표 3.3】 거더 외관조사 결과

구분	균열 (m/개소)				백태 (㎡/개소)		균열부 백태 (㎡/개소)	
	폭0.3mm미만		폭0.3mm이상					
S1	10.5	21	1.5	3	0.04	1	0.05	1
합계	10.5	21	1.5	3	0.04	1	0.05	1

【표 3.3】 거더 외관조사 결과(계속)

구분	박리 (㎡/개소)		박락/파손/균열 (㎡/개소)		박락/철근노출 (㎡/개소)		표면보호제 박락 (㎡/개소)	
S1	0.81	5	0.8	15	0.14	1	1.0	1
합계	0.81	5	0.8	15	0.14	1	1.0	1

3) 기 점검 결과 비교

- 거더에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상 진전여부를 검토한 결과, 균열 및 백태, 박리, 표면보호제 박락, 철근노출 손상이 신규 및 추가 발생한 것으로 확인되었다.

구 분		단 위	2014년 정밀안전점검	금회점검	비 고
균열	0.3mm미만	m	-	10.5	▲10.5
	0.3mm이상	m	-	1.5	▲1.5
백태		㎡	-	0.04	▲0.04
균열부 백태		㎡	-	0.05	▲0.05
박리		㎡	-	0.81	▲0.81
박락/파손/균함		㎡	0.44	0.8	▲0.36
박락/철근노출		㎡	0.14	0.14	-
표면보호제 박락		㎡	-	1.0	▲1.0

4) 검토의견

- 거더에 발생한 박리, 박락 및 철근노출은 기존의 신축이음을 통해 유입된 우수가 반복적인 동결융해에 의해 발생한 것으로 판단되며, 내구성 확보를 위한 철근방청 및 단면보수가 필요한 상태이다. 균열의 경우 폭 0.3mm미만에 대해서는 표면보수를 실시하고, 폭 0.3mm 균열의 경우 교량받침 플레이트 매립부위에 주로 발생한 것으로 주입보수 등을 실시하는 것이 바람직하다.

3.2.3 가로보(2차부재)

1) 부재의 개요

- 공용기간 중 주거더의 횡변형 방지와 하중 횡분배 역할을 하는 가로보는 콘크리트로 시공되어 있으며, 조사방법은 거더와 동일한 방법으로 점검차를 통한 근접조사를 실시하였다.




【사진 3.5】 가로보 전경

2) 현장조사 결과

- 가로보에 대한 현장조사 결과 철근노출 손상이 조사되었다.

【표 3.4】 가로보 현장조사 결과

구분	철근노출 (㎡/개소)	
S1	0.03	2
합계	0.03	2

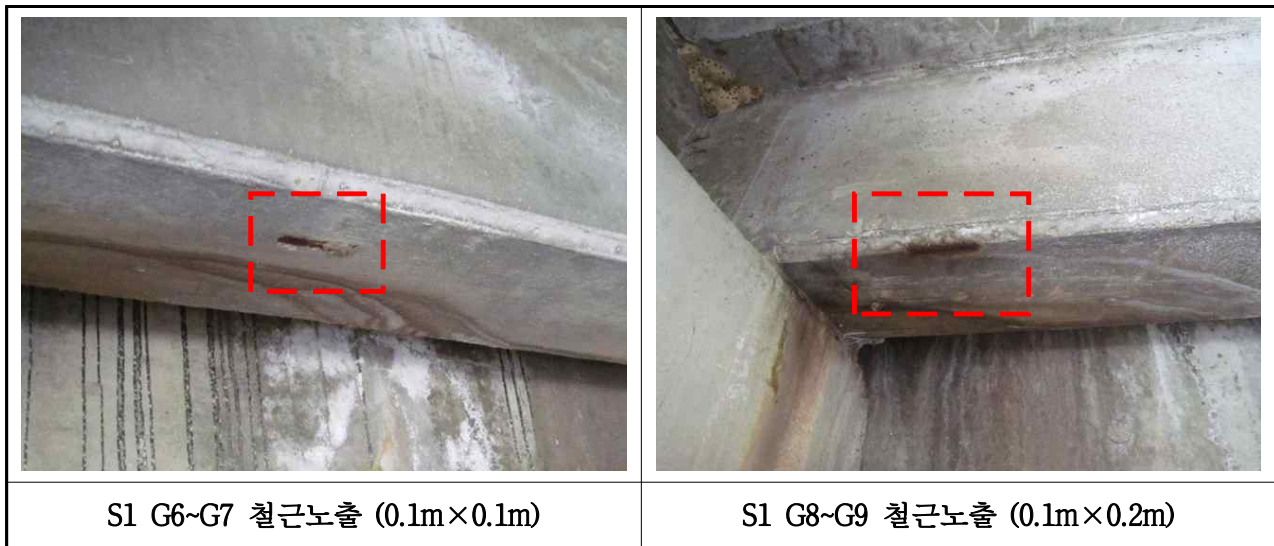

【사진 3.6】 가로보 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 가로보에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상 진전여부를 검토한 결과, 철근노출 손상이 신규 발생한 것으로 확인되었다.

구 분	단 위	2014년 정밀안전점검	금회점검	비 고
철근노출	m ²	-	0.03	▲0.03

4) 검토의견

- 가로보 일부 구간에 발생한 철근노출 손상은 공용기간 증가 등에 의한 열화로 판단되며, 내구성 확보 차원의 단면보수가 필요하다.

3.2.4 교대

1) 부재의 개요

- 이호육교 교대는 역T형으로 기초는 강관파일 기초로 시공되어있다. 교대에 대한 외관 조사는 도보, 점검차를 이용한 근접조사를 실시하였다.



【사진 3.7】 교대 전경

2) 현장조사 결과

- 교대 A1, A2에 대한 외관조사 결과 균열(폭0.3mm미만), 백태, 박리, 박락 및 철근노출, 재료분리, 폐콘크리트 적치, 표면오염 등의 손상이 발생한 것으로 조사되었다.

【표 3.5】 교대 외관조사 결과

구분	균열 (m/개소)				박락 (㎡/개소)	
	폭0.3mm미만		폭0.3mm이상			
A1	12.0	6	-	-	-	-
A2	7.5	3	1.0	1	0.03	1
합계	19.5	9	1.0	1	0.03	1

【표 3.5】 교대 외관조사 결과(계속)

구분	백태/철근노출 (㎡/개소)		폐콘크리트 적치 (㎡/개소)		표면오염 (㎡/개소)	
A1	-	-	-	-	150.0	1
A2	1.75	2	12.5	1	150.0	1
합계	1.75	2	12.5	1	300.0	2

【표 3.5】교대 외관조사 결과(계속)

구분	박락/철근노출 (㎡/개소)		재료분리/철근노출 (㎡/개소)		박리 (㎡/개소)	
A1	0.5	1	0.15	1	-	-
A2	-	-	0.75	1	0.84	2
합계	0.5	1	0.90	2	0.84	2

【표 3.5】교대 외관조사 결과(계속)

구분	표면박리 (㎡/개소)		철근노출 (㎡/개소)		백태 (㎡/개소)	
A1	25.0	1	-	-	5.25	8
A2	-	-	0.01	1	3.5	3
합계	25.0	1	0.01	1	8.78	11



A1 균열 (폭0.2mm)



A1 박락 및 철근노출 (0.5m×1.0m)



A2 박리 (0.3m×0.3m)



A2 백태 및 철근노출 (1.0m×1.5m)

【사진 3.8】교대 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 교대에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상 진전여부를 검토한 결과, 균열, 박리 및 박락, 철근노출 등의 손상이 신규 및 추가 발생한 것으로 확인되었다.

구 분		단 위	2014년 정밀안전점검	금회점검	비 고
균열	(0.3mm미만)	m	5.10	19.5	▲14.4
	(0.3mm이상)	m	-	1.0	▲1.0
박락		m ²	0.03	0.03	-
백태		m ²	5.80	8.75	▲2.95
백태/철근노출		m ²	1.75	1.75	-
폐콘크리트 적치		m ²	12.50	12.5	-
표면오염		m ²	300.0	300.0	-
박락/철근노출		m ²	-	0.5	▲0.5
재료분리/철근노출		m ²	-	0.9	▲0.9
박리		m ²	-	0.84	▲0.84
표면박리		m ²	-	25.0	▲25.0
철근노출		m ²	-	0.01	▲0.01


4) 검토의견

- 기존 신축이음을 통한 우수유입으로 인한 누수흔적이 확인되었고, 이로 인한 표면오염 등 표면열화 현상이 나타났다.
- 재료분리, 박락, 철근노출 등은 손상의 정도나 범위가 중대한 위험 수준은 아니나 내구성 유지를 위해 단면보수 등의 유지관리가 필요하다.
- 균열의 경우 비구조적인 균열로서 폭 0.3mm미만에 대해서는 표면보수를 실시하고, 폭 0.3mm 균열의 경우 주입보수가 필요하다.

3.2.5 교량받침

1) 부재의 개요

- 이호육교의 받침은 포트받침으로 교대(A1, A2)에 각 9개씩 총 18개가 설치되었고, 받침의 용량은 1,300kN을 사용하였으며, 고정단은 A1의 Sh5에 설치되어 있다. 받침장치의 순번은 한국도로공사 집중점검세부시행 방법에 따라 번호를 부여하여 현장조사를 수행하였다.

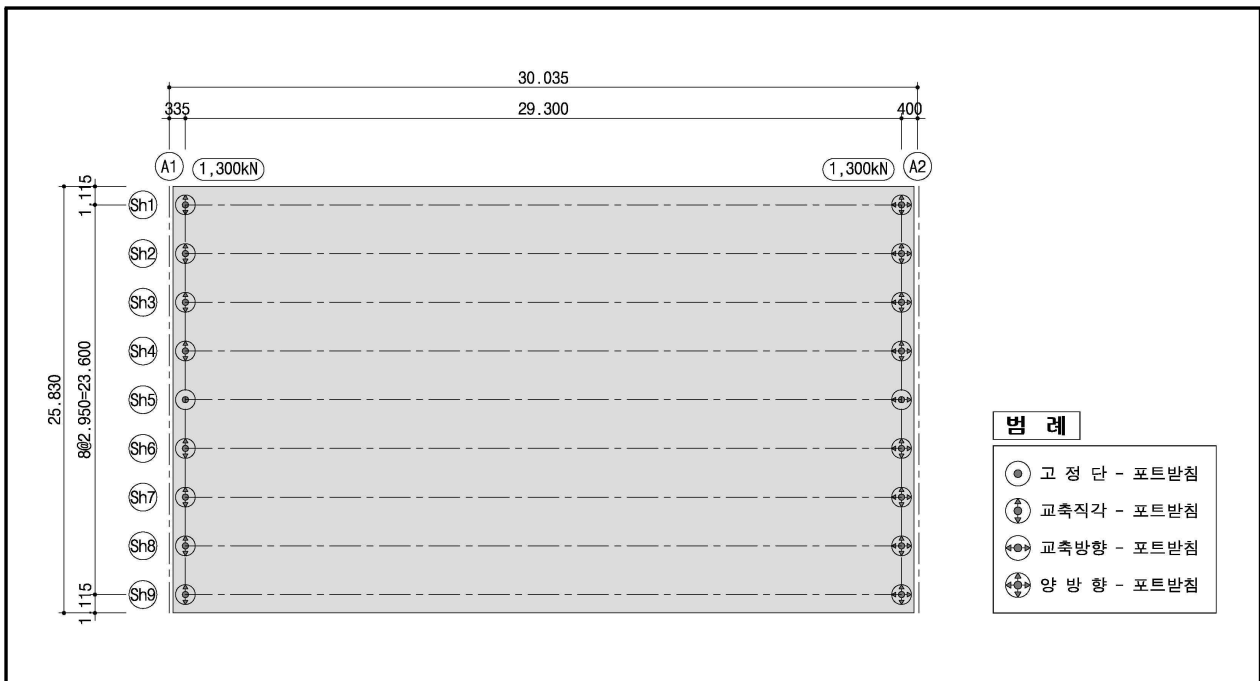

【그림 3.1】 교량받침 배치도



【사진 3.9】 교량받침 전경

2) 현장조사 결과

- 현장조사 결과 전개소 교량받침 부식과 일부 받침 무수축물탈 박락 등의 손상이 조사되었다. 현재 받침에서 조사된 부식, 무수축물탈 박락 등은 원활한 가동을 위해 전개소 교체가 필요한 상태이다.

【표 3.6】 교량받침 외관조사 결과

구분	무수축물탈 박락 (㎡/개소)		받침 부식 (개소/개소)	
A1	0.1	1	9	9
A2	-	-	9	9
합계	0.1	1	18	18



【사진 3.10】 교량받침 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 교량받침에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상 진전여부를 검토한 결과, 무수축물탈 박락 손상이 신규 발행한 것으로 확인되었다.


구 분	단 위	2014년 정밀안전점검	금회점검	비 고
무수축물탈 박락	m ²	-	0.1	▲0.1
받침 부식	개소	18	18	-

4) 검토의견


- 받침 본체에 발생한 부식은 기존 신축이음 하부 누수에 의한 2차 손상으로 판단되며, 현재 발생한 부식 손상은 다소 심한 상태로서, 무수축물탈 박락과 더불어 원활한 받침 가동을 위해 전개소 교체가 필요한 것으로 판단되나, 받침교체시 구체적인 사항은 내진성능검토 실시 후 교체 하는 것이 바람직할 것으로 사료된다.

5) 연단거리 검토

- 교대 및 교각의 교좌면은 상부구조로부터 집중하중을 받는 부위이고, 지진시에는 큰 수평력이 작용하는 곳이다. 연단거리가 짧으면 고정단에서는 콘크리트 구체 또는 교량받침이 파손될 수 있고, 가동단에서는 최악의 경우 받침이 벗어나 거더가 낙하할 수도 있다.
- 상부구조의 길이에 따라 '도로교설계기준(2009, 국토교통부)'에서는 최소값을 규정하고 있다.

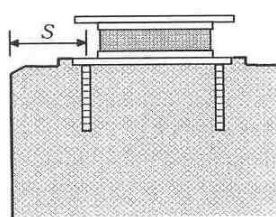

(a) 고무받침

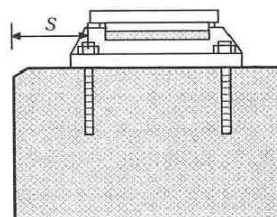

(b) 강재받침

- 거더의 경간길이 100m 이하
: $S(\text{mm}) = 200 + 5L$
- 거더의 경간길이 100m 이상
: $S(\text{mm}) = 300 + 4L$
여기서, L은 경간길이(m)

【그림 3.2】 도로교설계기준 연단거리 산출방법



【사진 3.11】교량받침장치 연단거리측정

① 연단거리 산출

- 거더 경간길이(L=30.0m) : $200+5 \times 30.0 = 350(\text{mm})$

【표 3.7】연단거리 측정 결과

구 분	계산 연단거리 (mm)	실측 연단거리(mm)									검토 결과
		Sh1	Sh2	Sh3	Sh4	Sh5	Sh6	Sh7	Sh8	Sh9	
A1	350	470	480	470	470	470	480	480	450	460	O.K
A2	350	400	420	395	420	430	425	430	430	410	O.K

② 연단거리 검토의견

- 연단거리 측정 결과, 전 개소 모두 실측 연단거리가 계산 연단거리를 상회하고 있는 것으로 측정되어 설계기준을 만족하고 있는 것으로 검토되었다.

6) 교량받침 신축거동상태 검토

가동받침은 상부구조의 온도변화, 처짐 콘크리트의 크리프 및 건조수축 등에 의해 생기는 이동량에 대해서 여유를 가져야 한다. 단, 대상교량은 준공 후 약 21년이 경과된 구조물로 콘크리트 건조수축 및 크리프에 대한 고려는 하지 않으며, 공용 중 온도에 의한 가동여유량을 검토하였다.



【사진 3.12】 교량받침 이동량 측정

① 설계기준온도(-5℃ ~ 35℃(보통지방))에 따른 여유량 검토

【표 3.8】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 산정

구 분	온도변화 (ΔT , $^{\circ}\text{C}$)		선팅창 계수 (α)	신축거더길이 (L , m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		비고
	동절기	하절기			동절기	하절기	
A1	고 정 단						
A2	24.7	15.3	0.00001	30.0	7.41	4.59	
1) 조사당시 온도 : 19.7 $^{\circ}\text{C}$ (조사일 : 2020년 5월 7일, 평균온도, 이천) 2) 검토온도 : -5 $^{\circ}\text{C}$ ~ 35 $^{\circ}\text{C}$ (보통지방)							

【표 3.9】교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과

위치	이동량		측정 가동여유량		계산 가동 이동량		허용변위 (mm)
			수축	신장	최대수축	최대신장	
A1	고 정 단						
A2	SH1	A2 30.0	80	20	7.41	4.59	±50
	SH2	A2 30.0	80	20			±50
	SH3	A2 30.0	80	20			±50
	SH4	A2 25.0	75	25			±50
	SH5	A2 30.0	80	20			±50
	SH6	A2 30.0	80	20			±50
	SH7	A2 25.0	75	25			±50
	SH8	A2 25.0	75	25			±50
	SH9	A2 30.0	80	20			±50
주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K							


② 교량받침 이동량 검토의견

- 계산여유량과 실측여유량의 비교·검토결과 가동여유량이 충분한 것으로 조사되었으며, 교량받침의 이탈 가능성은 없는 상태로 판단된다.

3.2.6 신축이음장치

1) 부재의 개요

- 본 교량의 신축이음장치는 A1, A2 모두 강팽거 조인트(No.100)가 설치되어 있다.

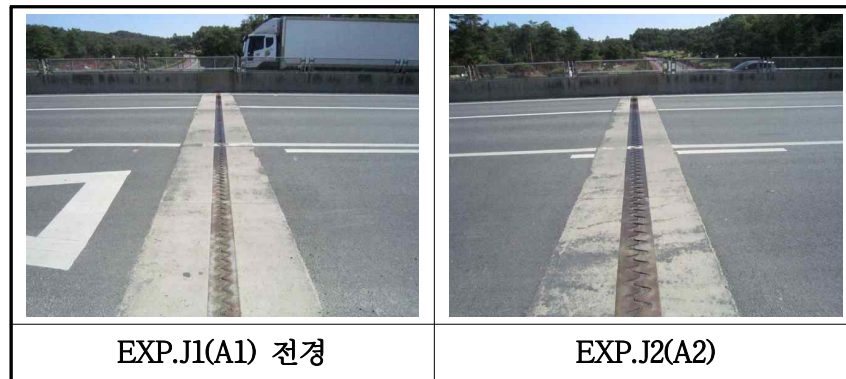

【사진 3.13】 신축이음장치 전경

2) 현장조사 결과

- 신축이음 현장조사 결과 후타재 균열(0.3mm미만) 및 마모, 본체 이물질퇴적 등이 조사되었다. 한편 기존 손상인 신축이음 차수판 미설치 구간에 대해서는 차수판을 설치한 것으로 확인되었다.

【표 3.10】 신축이음장치 외관조사 결과

구분	후타재 균열 (m/개소)		후타재 마모 (㎡/개소)		이물질 퇴적 (m/개소)	
A1 (EXP J1)	20.8	52	4.0	2	18.0	2
A2 (EXP J2)	15.2	38	-	-	9.0	1
합계	36.0	90	4.0	2	27.0	3



【사진 3.141】 신축이음장치 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 금회 점검에서 신축이음에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상 진전여부를 검토한 결과, 2014년 정밀안전점검 이후, A1, A2 신축이음장치를 교체한 것으로 조사되었으며 양호한 상태이다. 다만 후타재 균열, 마모, 이물질퇴적이 추가 발생한 것으로 확인되었다.

구 분	단 위	2014년 정밀안전점검	금회점검	비 고
후타재 균열	m	36.0	36.0	-
후타재 마모	m ²	0.4	40.0	▲36.0
이물질 퇴적	m	-	27.0	▲27.0
신축이음 누수	m	52.0	-	▼52.0
차수판미설치	개소	4	-	▼4.0

4) 검토의견

- 신축이음에 발생한 후타재 균열 및 마모는 차량 통행하중 및 충격, 콘크리트 열화 등으로 인한 손상으로 판단되며, 표면처리 및 단면보수 실시 등 유지관리가 필요하다.

5) 신축이음 거동상태 검토

신축이음장치 신축량의 계산은 온도변화, 건조수축, 활하중에 의한 지점의 회전을 고려하여 계산하여야 하나 본 교량은 21년 이상 공용중에 있는 교량으로 가장 신축량이 크게 발생하는 온도변화에 의한 거동만을 고려하여 평가하였다.

① 설계기준온도(-5℃ ~ 35℃(보통지방))에 따른 여유량 검토

구분	계산방법				비고	
이론 신축량	- 온도변화에 의한 이동량 $\Delta l_t = \Delta T \cdot \alpha \cdot L$ - 여기서, Δl_t : 온도변화에 의한 이동량 ΔT : 온도변화 범위(기상청 자료참조) α (콘크리트): 1.0×10^{-5}, α (강재): 1.2×10^{-5} L : 신축보의 길이(mm)					
					여주방향 A2 : 60.0mm	
소요 신축량	- 소요 가동량 산정 - 조사일 : 2020년. 5월. 7일. 기온 적용: 19.7℃(일평균) ΔT(수축시) : $-5.0^{\circ}\text{C} - (19.7^{\circ}\text{C}) = 24.7^{\circ}\text{C}$ ΔT(신장시) : $35.0^{\circ}\text{C} - 19.7^{\circ}\text{C} = 15.3^{\circ}\text{C}$ Δl_t(최소필요유간) : $\Delta T \times \alpha \times L$ - 형식별 온도변화범위(℃)					
	교량형식		보통지방	한랭지방	선팅창계수 α (1/℃)	
	강교	상로교	-10~+40	-20~+40	1.2×10^{-5}	
		하로교, 강바닥판교	-10~+50	-20~+40	1.2×10^{-5}	
	RC, PSC교		-5~+35	-15~+35	1.0×10^{-5}	

【사진 3.15】 신축이음 유간 측정방법

【표 3.11】 신축이음 신축이동량 산정

구분		온도변화 (ΔT , ℃)		선팅창계수 (α)	신축거더 길이(L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		비고
		동절기	하절기			동절기	하절기	
여주방향	A2	24.7	15.3	0.00001	30.0	7.41	15.3	No.100
강천방향	A2	24.7	15.3	0.00001	30.0	7.41	15.3	No.100

1) 조사당시 온도 : 19.7℃(조사일 : 2020년 5월 7일, 평균온도, 이천)
2) 검토온도 : -5℃ ~ 35℃(보통지방)

【표 3.12】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동여유량 검토결과

구 분		계산 이동량(mm)		점검당시 실측유간(mm) ③	허용량(mm)	신축 여유량(mm)		검토 결과
		최대 수축시 ①	최대 신장시 ②			최대 수축시 (①+③)	최대 신장시 (③-②)	
여주방향	A2	24.7	15.3	60.0	100	84.7	44.7	O.K
강천방향	A2	24.7	15.3	56.0	100	80.7	43.7	O.K
주) 판정 : $0.0\text{mm} \leq \text{신축 여유량} \leq \text{허용량} \Rightarrow \text{O.K}$								

6) 신축거동상태 검토의견

- 신축이음장치에 대한 신축유간 측정결과, 측정일 온도는 19.7℃(2020년 5월 7일)로써 이 때 측정유간은 56.0~60.0mm 범위로 나타나 설계온도에 대한 충분한 여유량을 확보하고 있는 것으로 평가되었다.

3.2.7 교면포장

1) 부재의 개요

- 이호육교의 바닥판 상면에 위치하여 차량에서 발생하는 진동을 흡수·분산시키고, 외부의 불리한 환경조건에 대해서 바닥판을 보호하는 역할을 하는 교면포장은 아스콘으로 포장으로 되어있다.



【사진 3.16】 교면포장 전경

【표 3.13】 교면포장 외관조사 결과

구분	-	
S1	-	-
합계	-	-

2) 현장조사 결과

- 교면포장은 패임, 포트홀, 라벨링 등 특기할 만한 손상이 없는 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

	
S1 여주방향 교면포장 망상균열 (전회점검)	S1 여주방향 교면포장 (금회점검)
	
S1 강천방향 교면포장 망상균열 (전회점검)	S1 강천방향 교면포장 (금회점검)

【사진 3.17】 교면포장 현황

3) 기 점검 결과 비교

- 교면포장에 대하여 기 점검 결과를 토대로 비교한 결과, 기 발생 손상인 망상균열에 대해 전면 재포장을 실시하여 현재 양호한 것으로 확인되었다.

구 분	단 위	2014년 정밀안전점검	금회점검	비 고
포장면 망상균열	m ²	126.0	-	▼126.0

4) 검토의견

- 교면포장은 차량의 반복하중, 공용기간 증가 등에 의해 패임, 라벨링 등 손상이 재발할 우려가 있는 만큼 정기점검 등 유지관리를 실시하는 것이 바람직하다.

3.2.8 배수시설

1) 부재의 개요

- 이호육교 배수시설은 좌·우측 갓길측에 설치되어 있다.



【사진 3.18】 배수시설 전경

2) 현장조사 결과

- 배수시설에 대한 현장조사 결과, 배수관 연결부 누수 및 막힘과, 교면 배수구 이물질 퇴적에 의한 막힘 등이 조사되었다.

【표 3.14】 배수시설 외관조사 결과

구분	배수구 막힘 (개소/개소)		배수관 연결부 누수 (개소/개소)		배수관 막힘 (개소/개소)	
S1	4	4	1	1	1	1
합계	4	4	1	1	1	1

	
S1 배수시설 배수구 막힘	S1 배수시설 배수관 연결부 누수

【사진 3.19】 배수시설 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 배수시설에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상 진전여부를 검토한 결과, 금회 점검에서 배수구 막힘, 배수관 누수 등이 추가 발생한 것으로 확인되었다.

구 분	단 위	2014년 정밀안전점검	금회점검	비 고
배수구 막힘	EA	3	4	▲1.0
배수관 연결부 누수	EA	-	1	▲1.0
배수관 막힘	EA	-	1	▲1.0

4) 검토의견

- 현재 발생한 배수구 및 배수관 막힘, 누수 등에 대해서는 원활한 배수기능 향상을 위해 주기적인 청소 등 정비를 실시하는 것이 바람직하다.

3.2.9 난간 및 연석(방호벽)

1) 부재의 개요

- 차량의 차도이탈 방지, 사고시 완충작용 등의 기능을 하는 방호울타리는 철근콘크리트 구조로 설치되어있다.



【사진 3.20】 방호벽 및 중앙분리대 전경

2) 현장조사 결과

- 방호벽에 대한 조사 결과, 기존 손상인 균열, 박리 등의 손상이 조사되었다.

【표 3.15】 방호벽 및 중앙분리대 외관조사 결과

구분	균열 0.3mm미만 (m/개소)		박리 (㎡/개소)	
S1	7.4	7	15.0	1
합계	7.4	7	15.0	1



【사진 3.21】 방호벽 및 중앙분리대 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 방호벽 및 중앙분리대에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상 진전여부를 검토한 결과, 기존 손상인 콘크리트 박락에 대해서는 보수를 실시한 것으로 확인되었다. 반면 균열, 박리 손상은 추가 발생한 것으로 조사되었다.

구 분	단 위	2014년 정밀안전점검	금회점검	비 고
균열(0.3mm미만)	m	5.80	7.4	▲1.6
콘크리트 박리	m ²	15.0	15.0	-
콘크리트 박락	m ²	0.25	-	▼0.25

4) 검토의견

- 방호벽에 발생한 균열, 박리 등은 초기 건조수축, 공용기간 증가 등에 의한 손상으로 내구성확보를 위한 표면보수, 단면보수를 실시하여야 할 것으로 판단된다.

3.2.10 외관조사 총괄표

【표 3.16】 손상내용 총괄표

구분	손상 내용	단위	물량	개소	비고
거더	균열(0.3mm미만)	m	10.5	21	
	균열(0.3mm이상)	m	1.5	3	
	백태	m ²	0.04	1	
	균열부 백태	m ²	0.05	1	
	박리	m ²	0.81	5	
	박락/파손/긁힘	m ²	0.8	15	
	박락/철근노출	m ²	0.14	1	
	표면보호제 박락	m ²	1.0	1	
가로보	철근노출	m ²	0.03	2	
교대	균열(0.3mm미만)	m	19.5	9	
	균열(0.3mm이상)	m	1.0	1	
	박락	m ²	0.03	1	
	백태/철근노출	m	1.75	2	
	폐콘크리트 적치	m ²	12.5	1	
	표면오염	m ²	300.0	2	
	박락/철근노출	m ²	0.5	1	
	재료분리/철근노출	m ²	0.90	2	
	박리	m ²	0.84	2	
	표면박리	m ²	25.0	1	
	철근노출	m ²	0.01	1	
	백태	m ²	8.78	11	
교량받침	몰탈 박락	m ²	0.1	1	
	받침 부식	ea	18	18	
신축이음	후타재 균열	m	36.0	90	
	후타재 마모	m ²	4.0	2	
	이물질 퇴적	m	27.0	3	
배수시설	배수구 막힘	ea	4	4	
	배수관 연결부 누수	ea	1	1	
	배수관 막힘	ea	1	1	
방호벽	균열(0.3mm미만)	m	7.4	1	
	박리	m ²	15.0	1	

3.2.11 전회차 손상물량 비교

【표 3.17】 전회차 손상물량 비교

구분	손상 내용	단위	2014년	금회	증,감 (+, -)	비고
			물량	물량		
거더	균열 0.3mm미만	m	-	10.5	+10.5	
	균열 0.3mm이상	m	-	1.5	+1.5	
	백태	m ²	-	0.04	+0.04	
	균열부 백태	m ²	-	0.05	+0.05	
	박리	m ²	-	0.81	+0.81	
	박락/파손/균함	m ²	0.44	0.8	+0.36	
	박락/철근노출	m ²	0.14	0.14	-	
	표면보호제 박락	m ²	-	1.0	+1.0	
가로보	철근노출	m ²	-	0.03	+0.03	
교대	균열 0.3mm미만	m	5.10	19.5	+14.4	
	균열 0.3mm이상	m	-	1.0	+1.0	
	박락	m ²	0.03	0.03	-	
	백태	m ²	5.80	8.75	+2.95	
	백태/철근노출	m ²	1.75	1.75	-	
	폐콘크리트 적치	m ²	12.50	12.5	-	
	표면오염	m ²	300.0	300.0	-	
	박락/철근노출	m ²	-	0.5	+0.5	
	재료분리/철근노출	m ²	-	0.9	+0.9	
	박리	m ²	-	0.84	+0.84	
	표면박리	m ²	-	25.0	+25.0	
	철근노출	m ²	-	0.01	+0.01	
	무수축몰탈 박락	m ²	-	0.1	+0.1	
교량받침	받침 부식	개소	18	18	-	
신축이음	후타재 균열	m	36.0	36.0	-	
	후타재 마모	m ²	0.4	40.0	+36.0	
	본체 하무 누수	m	52.0	-	-52.0	
	이물질 퇴적	m	-	27.0	+27.0	
	차수판미설치	개소	4	-	-4.0	
교면포장	포장면 망상균열	m ²	126.0	-	-126.0	
배수시설	배수구 막힘	EA	3	4	+1.0	
	배수관 연결부 누수	EA	-	1	+1.0	
	배수관 막힘	EA	-	1	+1.0	
방호벽 및 중분대	균열(0.3mm미만)	m	5.80	7.4	+1.6	
	콘크리트 박리	m ²	15.0	15.0	-	
	콘크리트 박락	m ²	0.25	-	-0.25	

3.3 콘크리트 내구성 조사

3.3.1 개 요

가. 개 요

콘크리트 내구성조사는 구조물에 열화손상이 이미 현저하게 진행되었을 경우 열화의 정도 및 그 원인 관계를 조사하고 보수·보강 여부를 판정하며, 아직 열화손상이 없거나 경미한 구조물은 내구성조사에 의해서 향후 열화 경향을 예측하고 예방보전을 검토하기 위한 자료를 수집하는 것을 목적으로 한다.

본 과업의 내구성조사는 『안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2019. 1, 국토교통부/한국시설안전공단)』에 근거하여 시험방법, 시험빈도 및 평가방법 등을 실시하였다.

나. 조사 현황 및 위치

1) 조사 현황

본 과업에서 콘크리트 내구성조사를 위해 콘크리트 강도시험(반발경도시험), 철근탐사시험, 탄산화깊이 측정을 실시하였으며, 각 부재별 콘크리트 비파괴시험 현황은 다음과 같다.

【표 3.18】 콘크리트 비파괴시험 현황

항 목	기준수량		수 량(개소)				비 고
	상부구조	하부구조	기준		실시		
			상부	하부	상부	하부	
반발경도 시 험	• 철근콘크리트: 1개소/50m	• 철근콘크리트: 1개소/50m	1	1	1	2	
탄산화 깊이 측정	• 5경간 이내: 2~3개소 ¹⁾ • 5경간 이상: 3~6개소 ²⁾		1	1	1	2	

2) 콘크리트 강도시험 위치 선정사유


상부구조는 외관조사 결과 바닥판은 전경간 노출된 상태로 되어 있으며, 내구성시험의 정확한 결과값을 얻기 위하여 접근성이 용이하고 콘크리트표면의 요철 등을 피하여 외관상 양호한 곳을 선정하여 내구성 시험을 실시하였다.

3) 조사 사진



【사진 3.22】 콘크리트 내구성조사 현황

4) 콘크리트 내구성조사 위치도

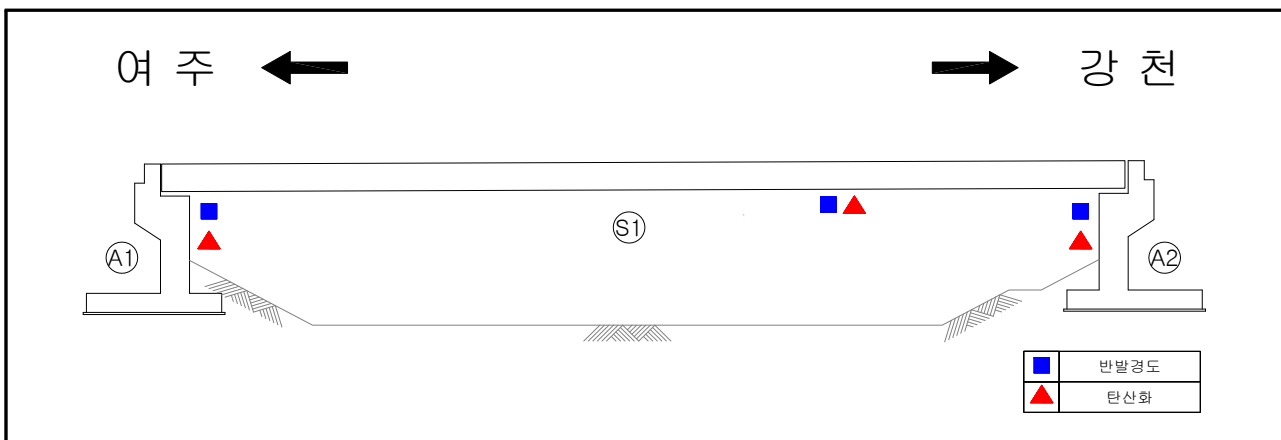

【그림 3.3】 콘크리트 내구성조사 위치도


3.3.2 시험내용 및 평가기준

가. 콘크리트 강도시험

1) 반발경도시험

콘크리트의 표면 경도를 측정하여, 이 측정치로부터 콘크리트의 압축강도를 비파괴로 추정하는 검사방법이다. 반발경도를 구하는 방법으로는 슈미트 해머(Schmidt Hammer)법이 가장 널리 사용된다. 슈미트 해머로 경화된 콘크리트 표면을 타격시, 반발경도(R)와 콘크리트의 압축강도(F_c)와의 사이에 특정 상관관계가 있다는 실험적 경험을 기초로 한다.

① 반발경도시험 및 측정기 점검 등의 절차

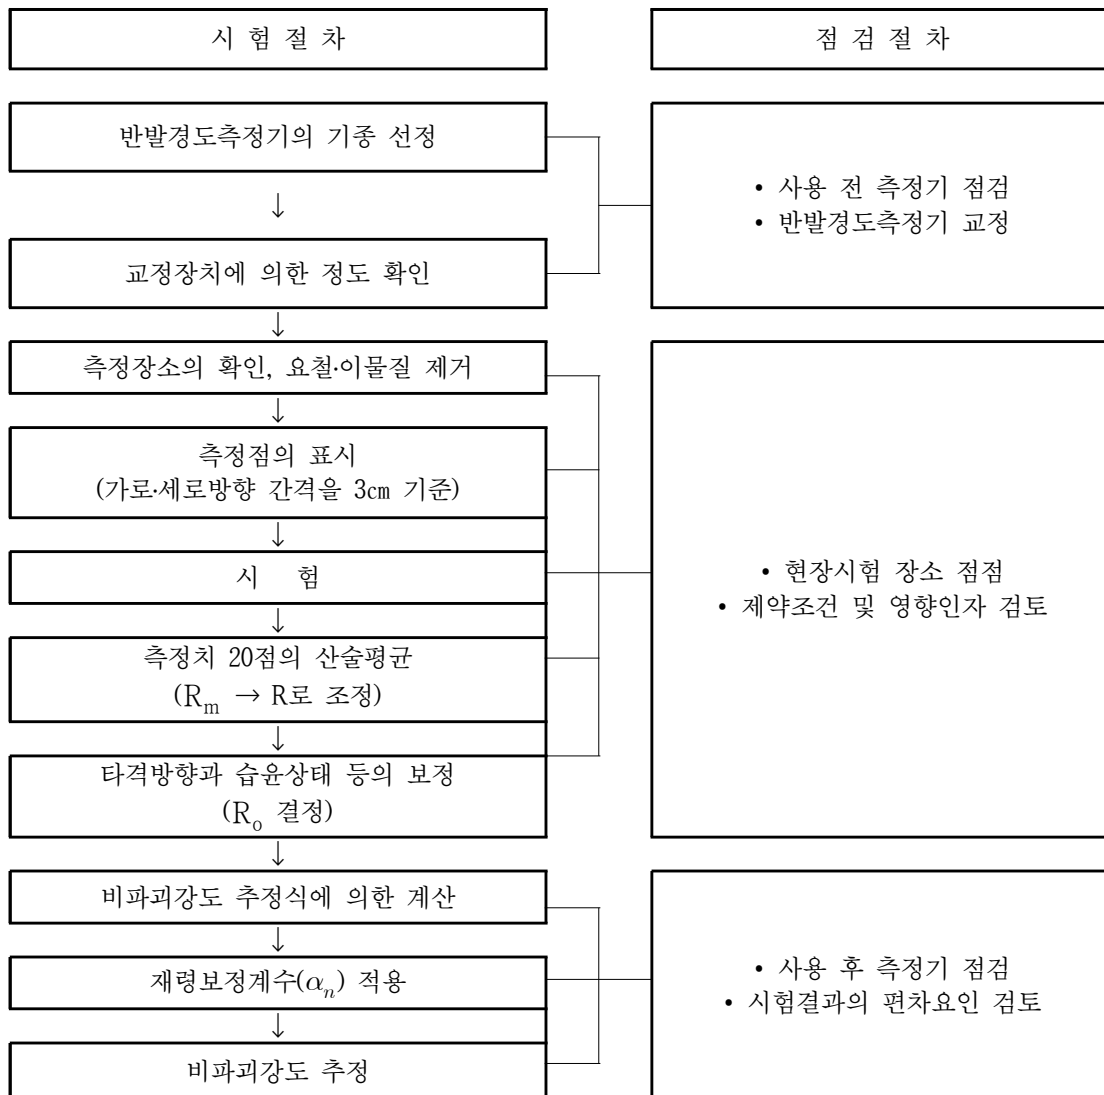

【그림 3.4】 반발경도시험 및 측정기 점검 등의 절차

【표 3.20】기존의 비파괴강도 추정 제안식(반발경도시험)

구 분	추 정 식(MPa)	비 고
일본재료학회	$F_c = (-184.0 + 13R_o) \times 0.098$	금회 적용
일본건축학회	$F_c = (7.3R_o + 100) \times 0.098$	금회 적용
과학기술부	$F_c = (-112.8 + 15.2R_o) \times 0.098$	-
시설안전공단 제안식	$F_c = 2.304R_o - 38.80$	-
※ 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2019. 1, 국토교통부/한국시설안전공단)		

④ 28일 강도의 추정

시일이 경과할수록 콘크리트 구조물은 표면경도가 높아지므로 아래 식과 같이 재령 28일 강도(F_{28}')로 환산하여 압축강도를 추정한다. 콘크리트의 재령에 따른 압축강도 보정계수 α 는 아래표와 같으며, 3,000일 이상의 재령에 대해서는 0.63을 적용한다.

$$F_{28}' = \alpha \cdot F_c$$


【표 3.21】재령계수 α 값

재령(일)	10	20	28	50	100	150	200	300	500	1000	3000
α	1.55	1.12	1.00	0.87	0.78	0.74	0.72	0.70	0.67	0.65	0.63

나. 탄산화깊이 측정

1) 개요

 탄산화란 콘크리트의 탄산화(Carbonation) 과정에서 나타나는 현상으로 탄산화에 의해서 문제가 발생하는 것은 콘크리트 자체에서 생기는 것이 아니고, 콘크리트 중의 철근에 녹이 발생함으로써 문제를 일으키는 것이다.



탄산화가 일어나는 메카니즘을 보면 시멘트의 수화반응에서 생성되는 수산화칼슘(Ca(OH)_2)은 pH 12~13 정도의 강알칼리성을 나타내지만 대기 중에 포함되어 있는 약산성의 탄산가스(약 0.03%)와 접촉하면 탄산칼슘과 물로 변화하고, 탄산칼슘으로 변화한 부분의 pH가 8.5~10 정도로 낮아지게 된다. 따라서, 콘크리트의 탄산화는 일반환경 하에서도 확실하게 진행되기 때문에 매입된 철근의 부식에 따른 문제가 가장 기본적이며 중요하다. 콘크리트 내부의 pH가 11이상에서 철근은 표면에 $1 \times 10^{-6} \text{mm}$ 두께의 수산화물($\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$) 부동태막을 형성하므로 산소 침입을 막아 철근의 부식을 방지하지만 탄산화에 의하여 pH가 11보다 낮아지면 부동태막이 파괴되면서 철근에 녹이 발생하게 된다. 이러한 녹은 원래 부피의 약 2.5배에서 최대 7배까지 팽창하고 녹의 팽창압력에 의해 콘크리트 내부에는 균열이 발생하게 되며 철근의 부착강도 저하, 피복 콘크리트의 탈락, 철근 단면적의 감소 등 구조물의 내구성 저하를 초래하게 된다. 이러한 원인으로 녹의 진행과 함께 콘크리트 구조물의 내구성면에서 탄산화를 파악하는 것이 중요하다.

	STEP 1 • 정상, 재료 및 강도상의 변화는 거의 없음 (약간의 건조수축에 의한 균열)
	STEP 2 • 녹의 발생에 의한 팽창압이 콘크리트 내부에 발생하여 미세한 균열이 발생
	STEP 3 • 철근의 윗면이 팽창함 • 균열이 표면까지 연장되어 공기와 수분의 침입이 격화되어 동해 등의 다른 열화도 유발시키며 녹물이 보임
	STEP 4 • 철근 윗면의 피복이 떨어지고, 철근의 노출이 시작됨 • 철근단면적이 감소함
	STEP 5 • 철근 윗면이 거의 없어지고 철근은 공기 중에 직접 노출됨 • 내구성능은 없음

【그림 3.5】 탄산화에 의한 콘크리트 성능저하

2) 탄산화 속도에 영향을 미치는 요인

탄산화 속도에 영향을 미치는 요인으로서는 환경조건(대기 중의 탄산가스 농도, 온도, 습도, 마감재 등)을 주원인으로 하는 외적요인 및 콘크리트 자체의 성능·품질(함수율, 강도, 시멘트의 종류, 배합조건, 시공조건 등)을 주원인으로 하는 내적요인에 의해 복합적인 영향을 받는 것으로 알려져 있다. 대표적인 원인을 정리하면 다음과 같다.

【표 3.22】 탄산화 속도에 영향을 미치는 요인

구분	영향인자	탄산화 속도
내적 요인	시멘트의 종류	- 수화반응이 느릴수록 탄산화 속도가 빠름 - 조강 포틀랜드시멘트 < 보통 포틀랜드시멘트 < 중용열 포틀랜드시멘트
	골재의 종류	투기성이 큰 골재일수록 탄산화 속도가 빠름
	계면활성제 종류	동일 물-시멘트비, 동일 슬럼프라면 탄산화 속도와 무관함
	압축강도	압축강도가 낮을수록 탄산화 속도가 빠름
	물-시멘트비	물-시멘트비가 증가하면 탄산화 속도가 빠름
	시공 정밀도	다짐이 불충분할수록 탄산화 속도가 빠름
	콘크리트 결함부	균열부위, 이음부, 손상부위 등에서 탄산화 속도가 빠름
외적 요인	온도	- 온도 상승시 탄산화 속도가 빠름 20~50 °C 사이에서는 영향이 크지 않음
	이산화탄소 농도	- 농도가 클수록 탄산화 속도가 빠름 - 탄산가스 농도 3~10% 사이에서 상승비율이 큼
	습도	상대습도 50~70% 에서 탄산화 속도가 최대
	실내, 실외	실내의 탄산화 속도가 빠름

3) 탄산화깊이의 측정

본 과업에서는 일반적으로 현장에서 간편하게 이용되는 페놀프탈레인법(페놀프탈레인은 pH 지시약의 일종으로 1% 알칼리용액)을 이용하여 콘크리트의 탄산화 진행 정도를 측정한다.

콘크리트 파단면에 1% 페놀프탈레인 용액을 도포한 후 색의 변화를 관찰하는 방법으로 강알칼리성일수록 짙은 보라색을 띠며 pH 9이하에서는 무색을 나타낸다. 탄산화 진행 깊이의 측정은 콘크리트 표면에서 발색점까지의 깊이를 버니어캘리퍼스 등으로 측정한다.

4) 탄산화를 고려한 잔존수명 예측

탄산화 속도는 경과시간(t)의 평방근에 비례하여 진행한다고 하는 $\sqrt{t}$ 법으로 표현된다. 탄산화(C)는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$C = A \times \sqrt{t}$$

여기서, C : 탄산화깊이(mm)

A : 탄산화 속도계수(mm/ $\sqrt{\text{년}}$)

t : 재령(년)

여기서 구해진 탄산화 속도계수(A)를 실제 탄산화깊이와 경과년수를 이용하여 역추적으로 구한 후 탄산화가 철근에 도달하는 시간을 계산하면 콘크리트의 탄산화에 의한 잔존수명을 예측할 수 있다.

$$\text{수명예측(년)} = (\text{철근피복} / \text{탄산화 속도계수})^2$$

$$\text{잔존수명예측(년)} = \text{수명예측년수} - \text{경과년수}$$

5) 평가기준

탄산화 상태평가 기준은 다음과 같다.

【표 3.23】 탄산화 상태평가 기준

기 준	탄산화 잔여 깊이	철근부식의 가능성
a	• 30mm이상	• 탄산화에 의한 부식발생 우려 없음
b	• 10mm이상 ~ 30mm미만	• 향후 탄산화에 의한 부식발생 가능성 있음
c	• 0mm이상 ~ 10mm미만	• 탄산화에 의한 부식발생 가능성 높음
d	• 0mm미만	• 철근부식 발생
e	-	-

3.3.3 시험결과 및 분석


가. 콘크리트 강도시험

이호육교의 콘크리트 비파괴강도시험은 상·하부구조에서 반발경도시험(총 3개소)을 실시하였으며, 검토결과는 다음과 같다.

① 비파괴강도 시험결과

【표 3.24】 상부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과

시험위치		반발경도법(MPa)				설계기준 강도 (MPa)	비고
		반발경도 (R_o)	일본재료 학회	일본건축 학회	재령보정 계수		
상부 구조	S1 캔틸레버	57.7	34.8	32.2	0.63	27.0	O.K
	평 균	57.7	34.8	32.2	-		O.K

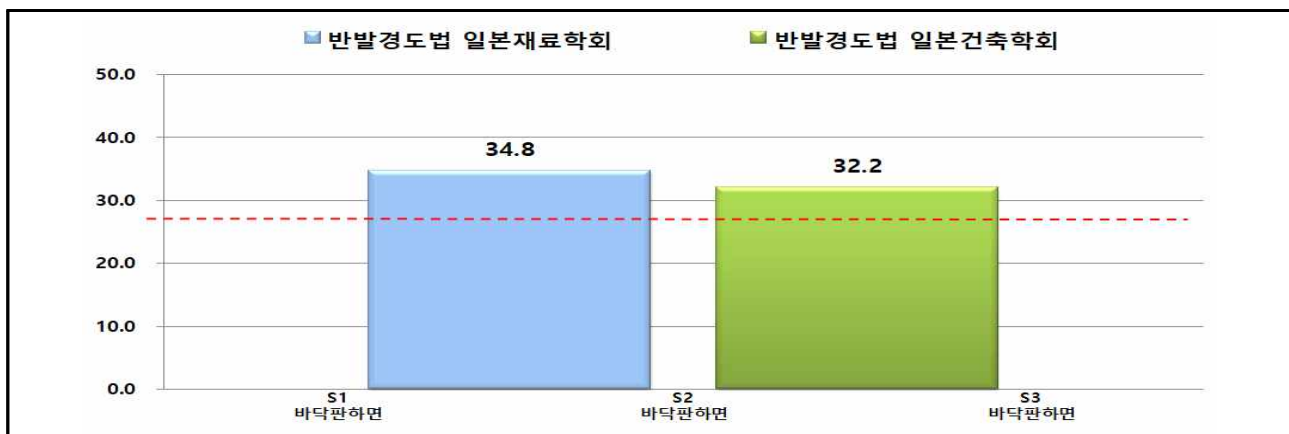

【그림 3.6】 상부구조 평균압축강도 추정결과

【표 3.25】 하부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과

시험위치		반발경도법(MPa)				설계기준 강도 (MPa)	비고
		반발경도 (R_o)	일본재료 학회	일본건축 학회	재령보정 계수		
하부 구조	A1 벽체	49.0	27.9	28.3	0.63	24.0	O.K
	A2 벽체	44.5	24.3	26.2			O.K
	평 균	46.8	26.1	27.3	-		O.K



【그림 3.7】 하부구조 평균압축강도 추정결과

- 반발경도법에 의한 압축강도 측정결과 상부구조 33.5MPa, 하부구조 25.3~28.1MPa 로 측정되었으며, 설계기준 압축강도(상부: 27.0MPa, 하부: 24.0MPa)를 상회하는 것으로 강도 저하가 없는 것으로 판단된다.

【표 3.26】 비파괴강도 시험결과 분석

구 분	부재	평균강도(A)	설계기준강도(B)	A/B×100(%)
상부구조	바닥판 하면	32.2 ~ 34.8	27.0	119.3 ~ 128.8
하부구조	교대	26.1 ~ 27.3	24.0	105.4 ~ 118.3

② 기 점검결과와의 비교

【표 3.27】 비파괴강도 기 점검결과와의 비교

구 분		2014년 정밀안전점검	금회 정밀안전점검	설계기준강도
상부구조	바닥판 하면	28.3 ~ 30.3	32.2 ~ 34.8	27.0
하부구조	교대	25.0 ~ 25.3	26.1 ~ 27.3	24.0
검토의견		기 정밀안전점검(2014년)과 비교·분석한 결과, 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 전반적으로 공용기간 경과에 따른 콘크리트 구조물에 강도저하는 없는 것으로 판단됨		


2) 탄산화 깊이 측정

탄산화 깊이 측정은 총 3개소(상부구조 1개소, 하부구조 2개소)에서 실시하였다. 드릴링을 통한 천공 후 지시약을 사용하여 적색으로 변색되는 시점을 탄산화깊이로 정하였으며, 버니어캘리퍼스를 이용하여 그 깊이를 측정하고 철근탐사기를 이용하여 피복두께를 확인하였다.

① 탄산화 깊이 측정결과

【표 3.28】 탄산화 깊이 측정결과 및 평가

시험위치		탄산화 깊이 (mm)	최소 피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	평가 결과	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	비 고
상부구조	S1 바닥판하면	1.5	32.0	30.5	a	0.33	100년이상	
하부구조	A1 벽 체	7.0	42.0	35.0	a	1.53	100년이상	
	A2 벽 체	7.0	42.0	35.0	a	1.53	100년이상	

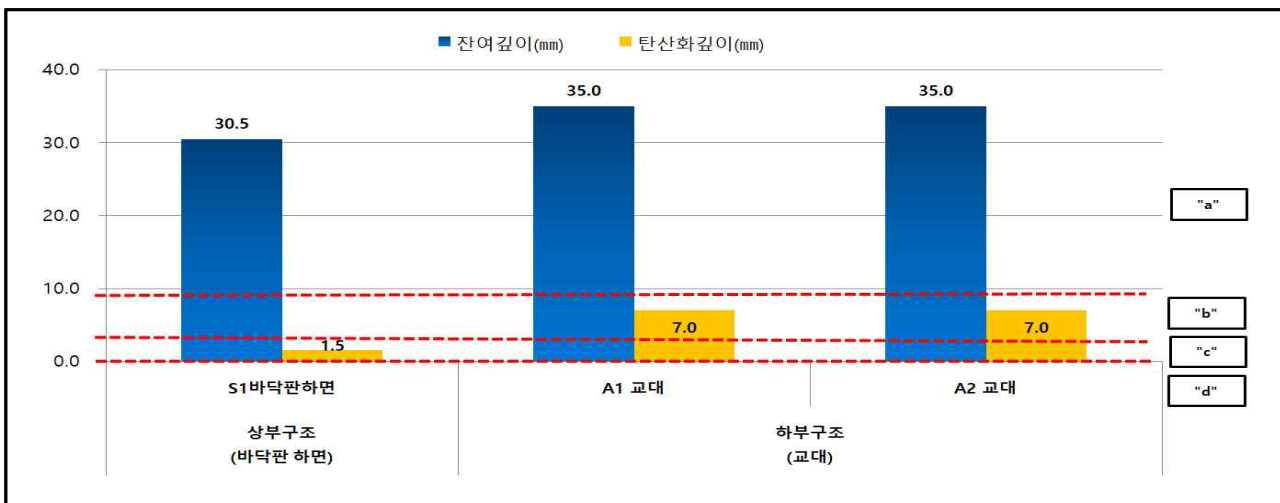

【그림 3.8】 탄산화 깊이 측정결과

- 상부구조 탄산화깊이는 1.5mm, 하부구조 탄산화깊이는 7.0mm로 측정되었으며, 잔여깊이가 30mm이상을 확보하고, 세부지침 지침기준 "a"로 평가 되어 탄산화에 따른 철근의 부식발생 영향은 없는 것으로 판단된다.

【표 3.29】 탄산화 시험결과 분석

구 분	탄산화 깊이(mm)	잔여깊이(mm)	비고
상부구조	1.5	30.5	
하부구조	7.0	35.0	

② 기 점검결과와의 비교

【표 3.30】탄산화 깊이 기 점검결과와의 비교

구 분	2014년 정밀안전점검			금회 정밀안전점검			비 고
	탄산화깊이 (mm)	잔여깊이 (mm)	평가 결과	탄산화깊이 (mm)	잔여깊이 (mm)	평가 결과	
상부구조	1.0	31.0	a	1.5	30.5	a	
하부구조	5.0~6.0	36.0~37.0	a	7.0	35.0	a	
검토의견	■ 기 정밀안전점검(2014년)과 비교·분석한 결과, 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 전반적으로 공용기간 경과에 따른 내구성저하는 발생하지 않은 것으로 판단됨						

3) 금회점검 내구성조사 결과요약

【표 3.31】금회 점검 내구성조사 결과요약

시 험 명	시험부위		시험 결과		비 고
			측정결과	설계기준	
비파괴 강도 (MPa)	상부구조	바닥판 하면	32.2 ~ 34.8	27.0	■ 설계강도 이상(양호)
	하부구조	교대	26.1 ~ 27.3	24.0	
탄산화 잔여깊이 (mm)	상부구조		1.5	a등급	■ 탄산화 잔여깊이 30mm이상 ■ 탄산화에 의한 내구성저하 없음
	하부구조		7.0	a등급	
종합 평가	• 콘크리트 강도는 설계강도 이상으로 양호한 상태로 평가됨 • 탄산화에 의한 내구성 저하 가능성은 없는 상태임				

4) 기 정밀안전점검(2014년)결과 비교

【표 3.32】내구성조사 기 정밀안전점검(2014년)결과 비교

시 험 명	시험부위		시험 결과				비 고
			2014년 정밀안전점검		금회 정밀안전점검		
비파괴 강도 (MPa)	상부구조	바닥판 하면	28.3 ~ 30.3		32.2 ~ 34.8		■ 강도저하 없음
	하부구조	교대	25.0~ 25.3		26.1 ~ 27.3		
탄산화 잔여 깊이 (mm)	상부구조		31.0	a	30.5	a	■ 탄산화에 의한 내구성 저하 가 능성 없음
	하부구조		36.0~37.0	a	35.0	a	
종합 평가	• 기 점검결과와 비교 검토한 결과 공용년수 증가에 의한 구조물의 내구성 저하는 발생하지 않 은 상태로 평가됨						

