

11. 서문10교(서울방향)

- 11.1 시설물 개요
- 11.2 자료수집 및 분석
- 11.3 현장조사
- 11.4 콘크리트 내구성조사
- 11.5 상태평가
- 11.6 종합평가 및 안전등급 지정
- 11.7 보수·보강 및 유지관리 방안
- 11.8 종합결론

11. 서문10교(서울방향)

11.1 시설물의 개요


본 시설물은 경기도 고양시 덕양구 흥도로415번길 61-214 (성사동)에 위치한 교량으로 총 연장 101.0m, 폭 19.5m로 시공되어 있다.

11.1.1 일반사항

【표 11.1.1】 서문10교(서울방향) 일반사항

구 분		내 용	구 분	내 용	
시설물번호		BR2020-0000232	관리번호	-	
시설물위치		경기도 고양시 덕양구 흥도로415번길 61-214 (성사동)	준공년월일	2020. 11. 06	
시점이정		-	노 선 명	고속국도 17호선	
제원	연장	L=101.0m(45+56=101.0m)			
	폭	B=19.5m, 3차로			
구조 형식	상부	Spliced 거더	기초 형식	교 대	강관말뚝기초
	하부	교대: 역T형, 교각: π 형		교 각	강관말뚝기초
교량받침		면진받침, 포트받침	신축이음	뉴모노셀조인트	
교차시설물		-	통과높이	5.0m	
부착시설내용		-	설계하중	DB-24/DL-24	
시 공 자		지에스건설(주)	설 계 자	(주)다산건설턴트	
감 리 자		(주)동일기술공사	관리주체	서울문산고속도로주식회사	
					
측면 전경			상부 전경		

11.1.2 위치도 및 전경사진

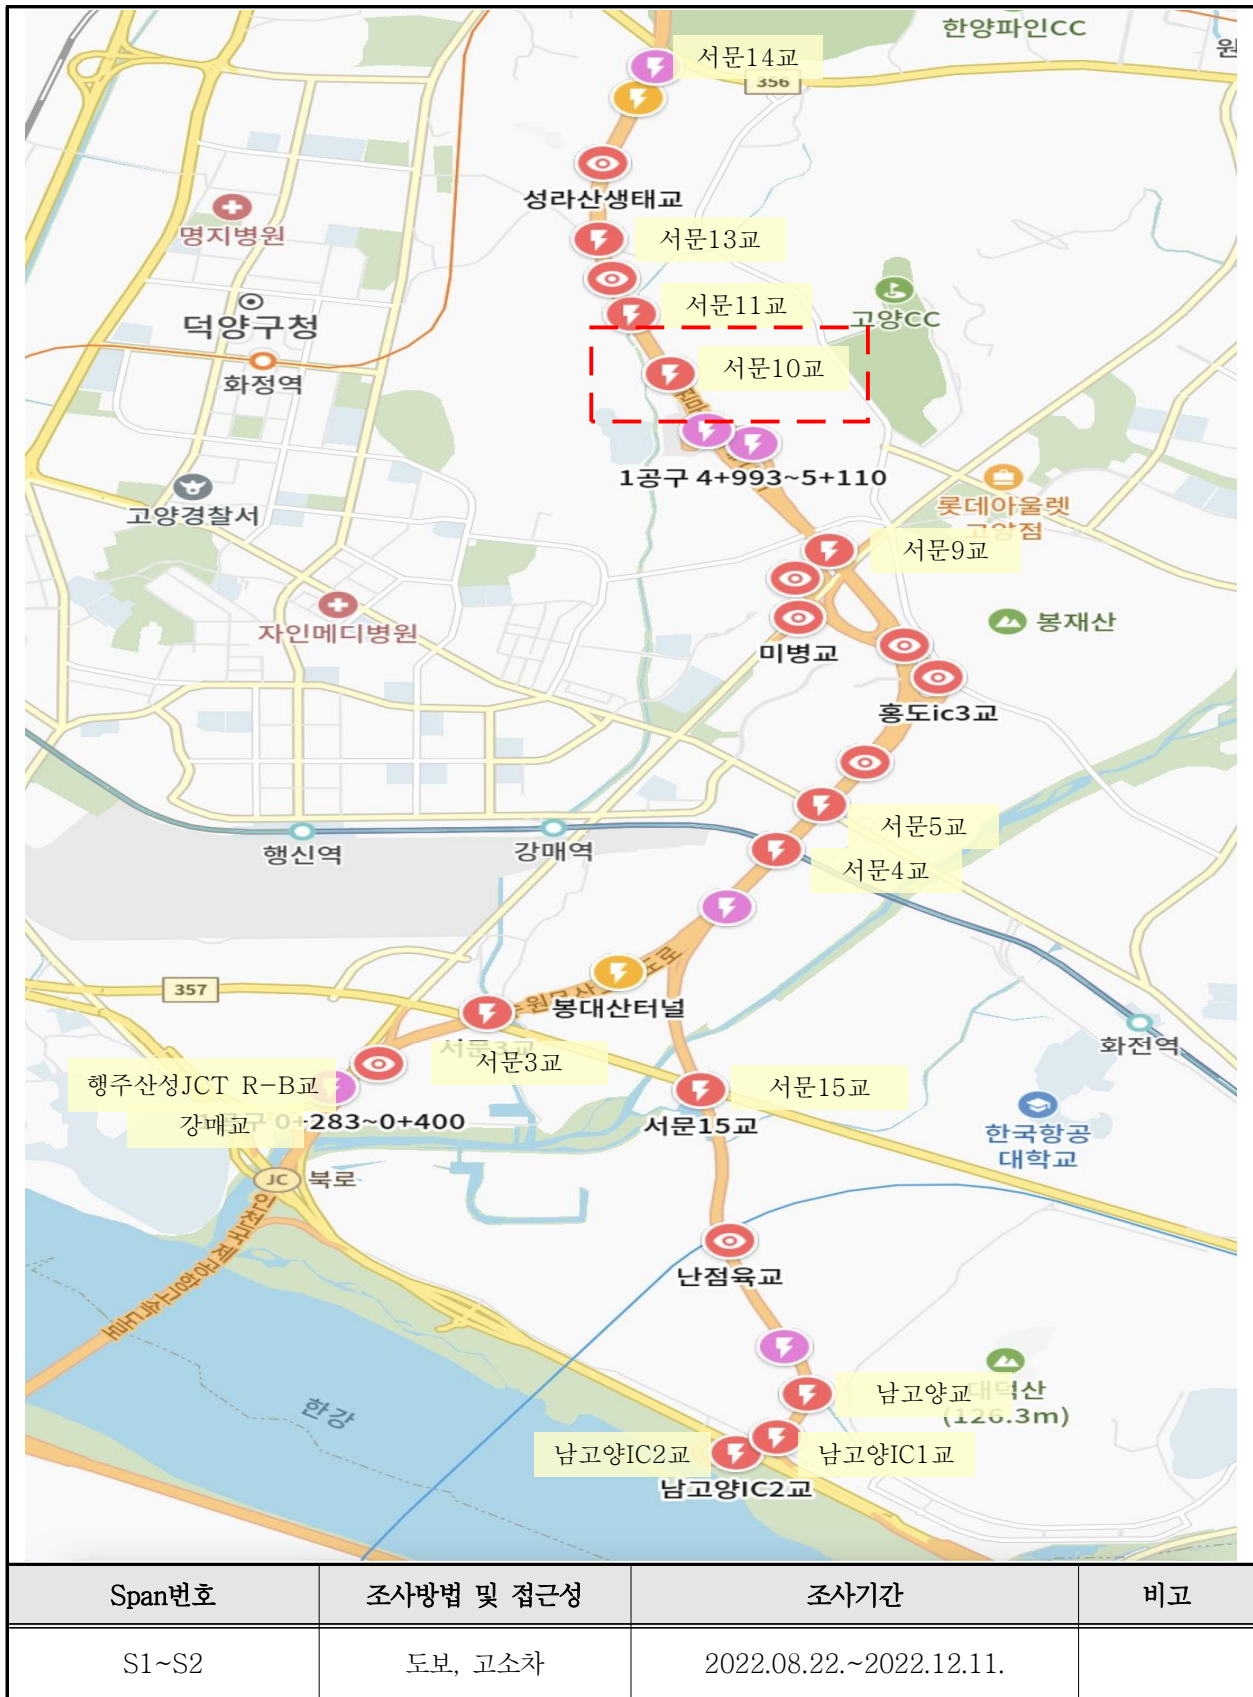


【그림 11.1.1】 위치도


	
교면포장 전경	신축이음 전경
	
거더 전경	바닥판하면 전경
	
교대 전경	교각 전경

【그림 11.1.2】 부재별 현황


11.1.3 시설물 일반도

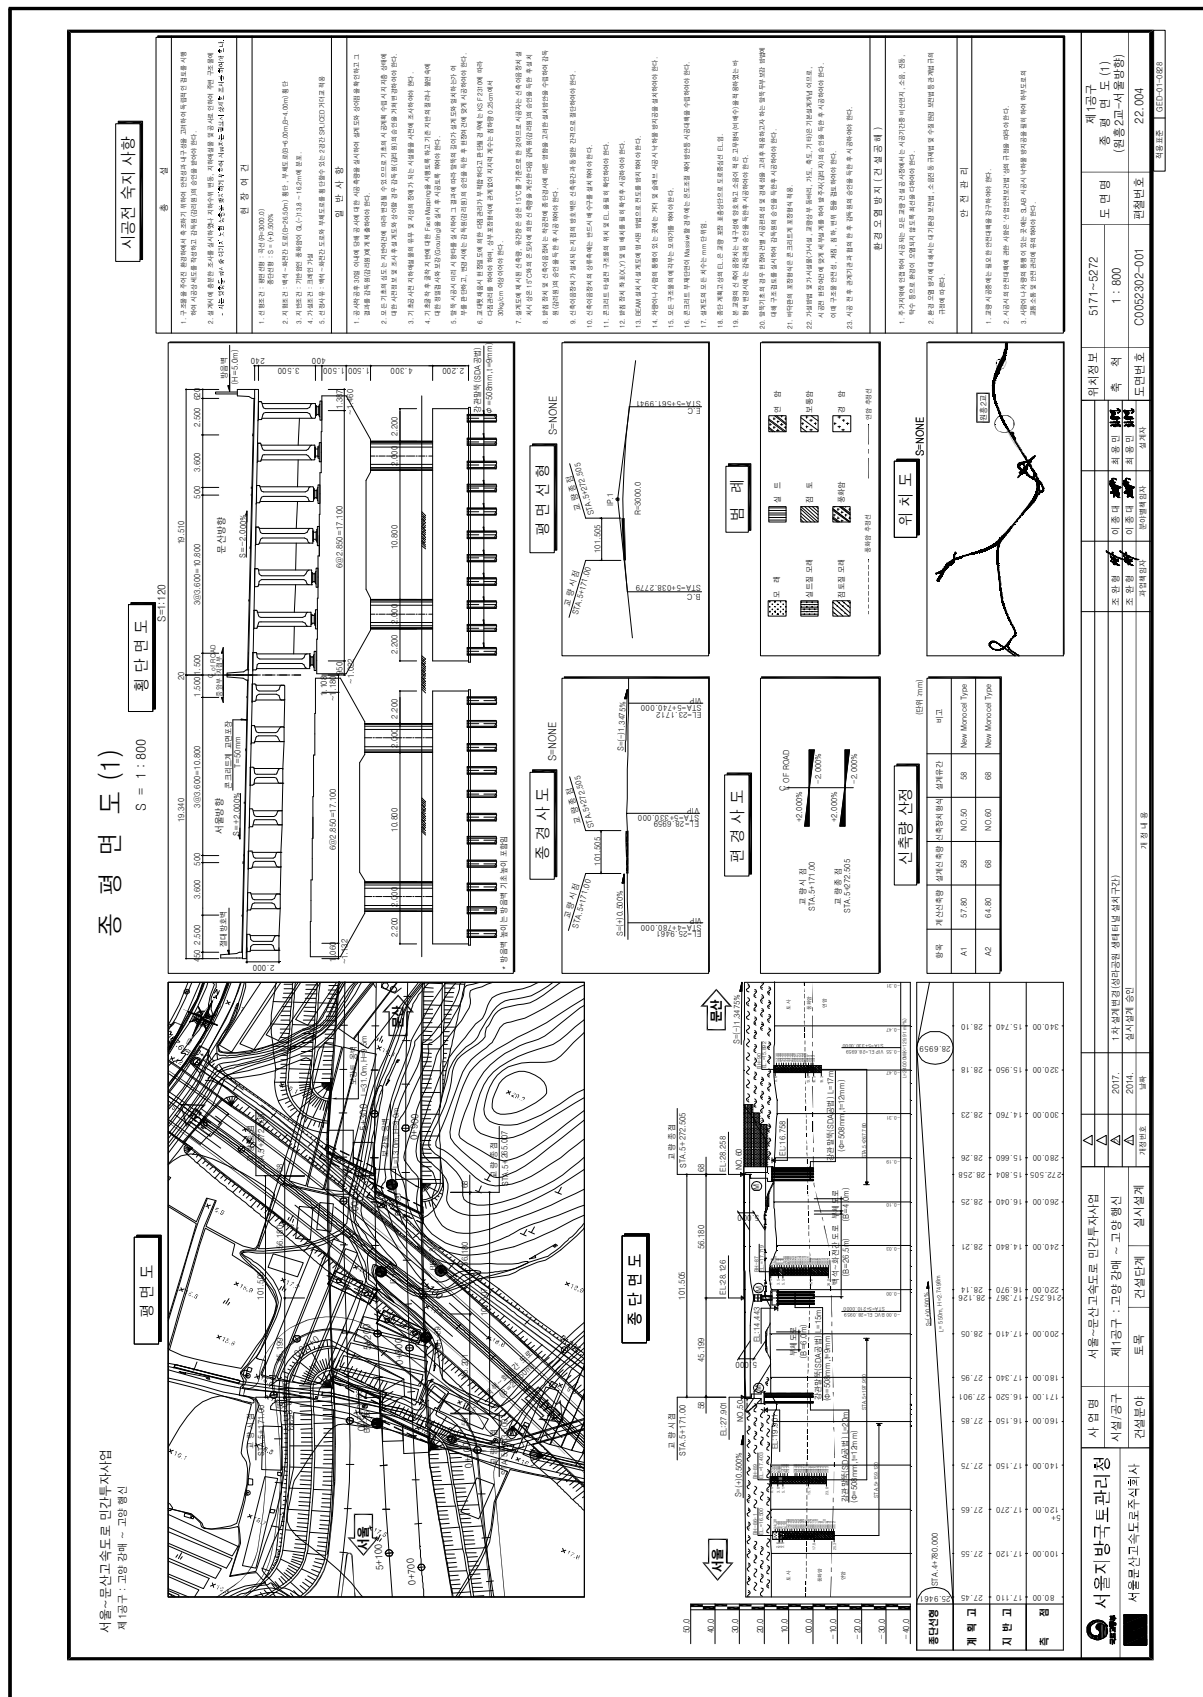



【그림 11.1.3】 평면 및 종단면도

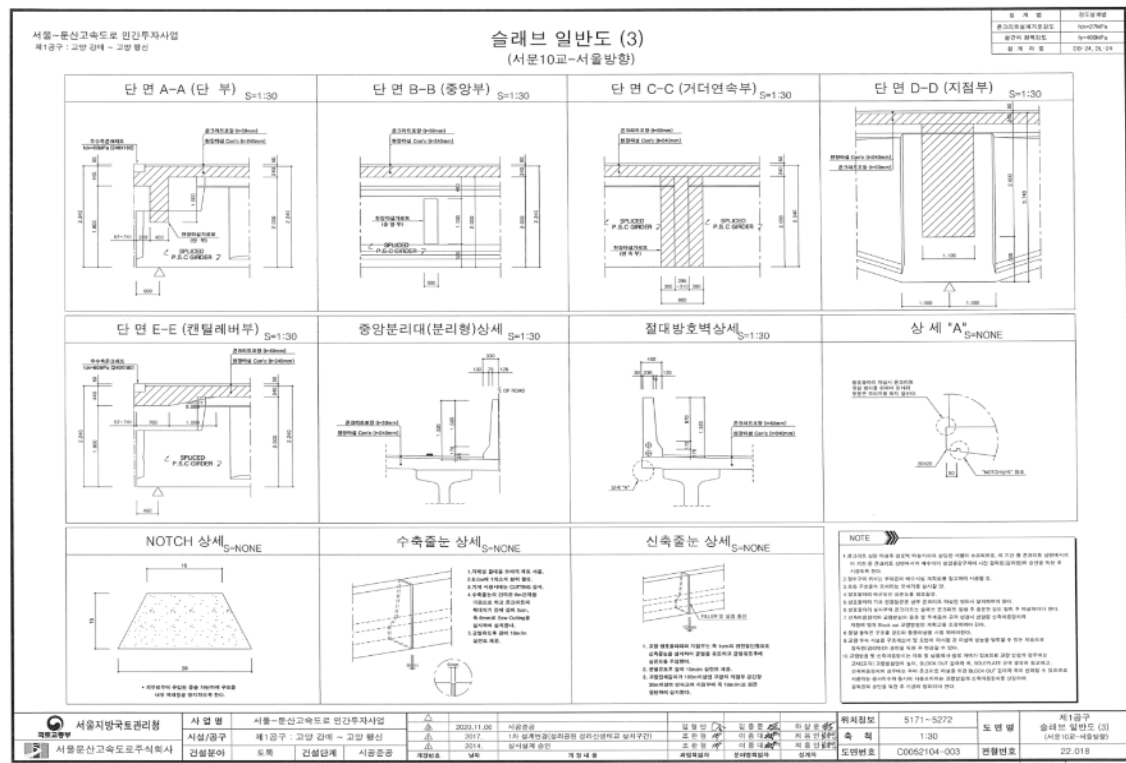


서문10교(서울방향) - 7

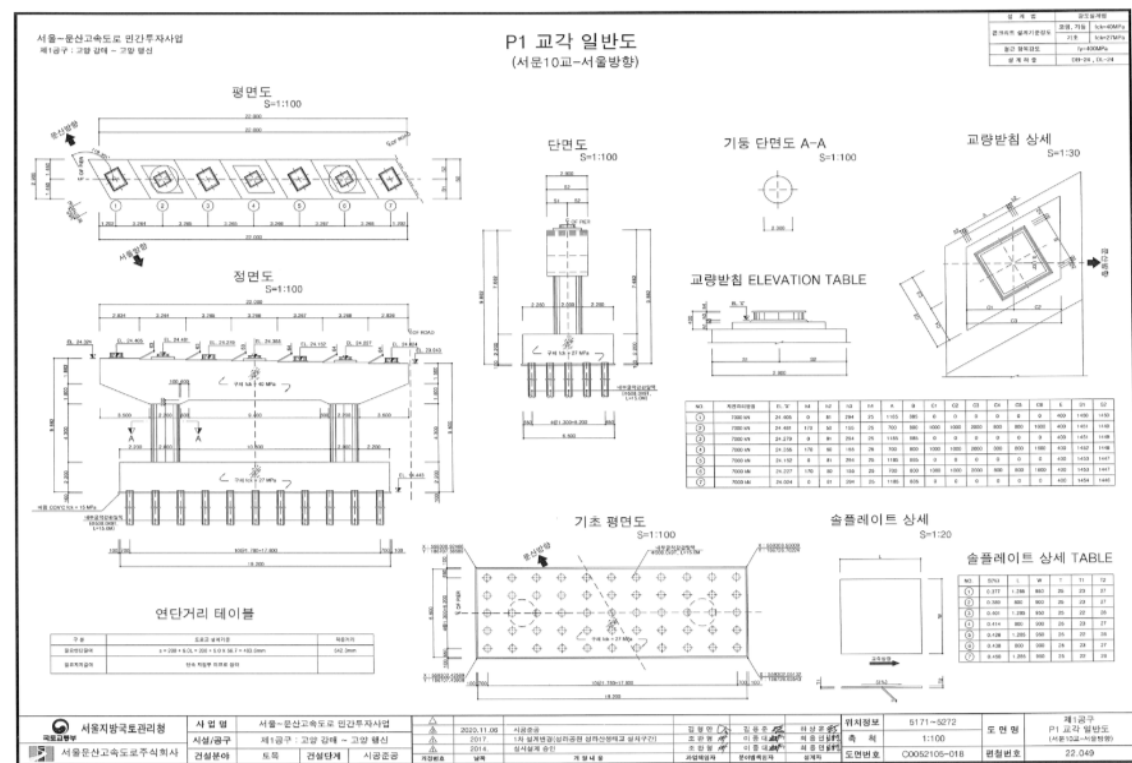

【그림 11.1.5】 교대 및 교각 일반도

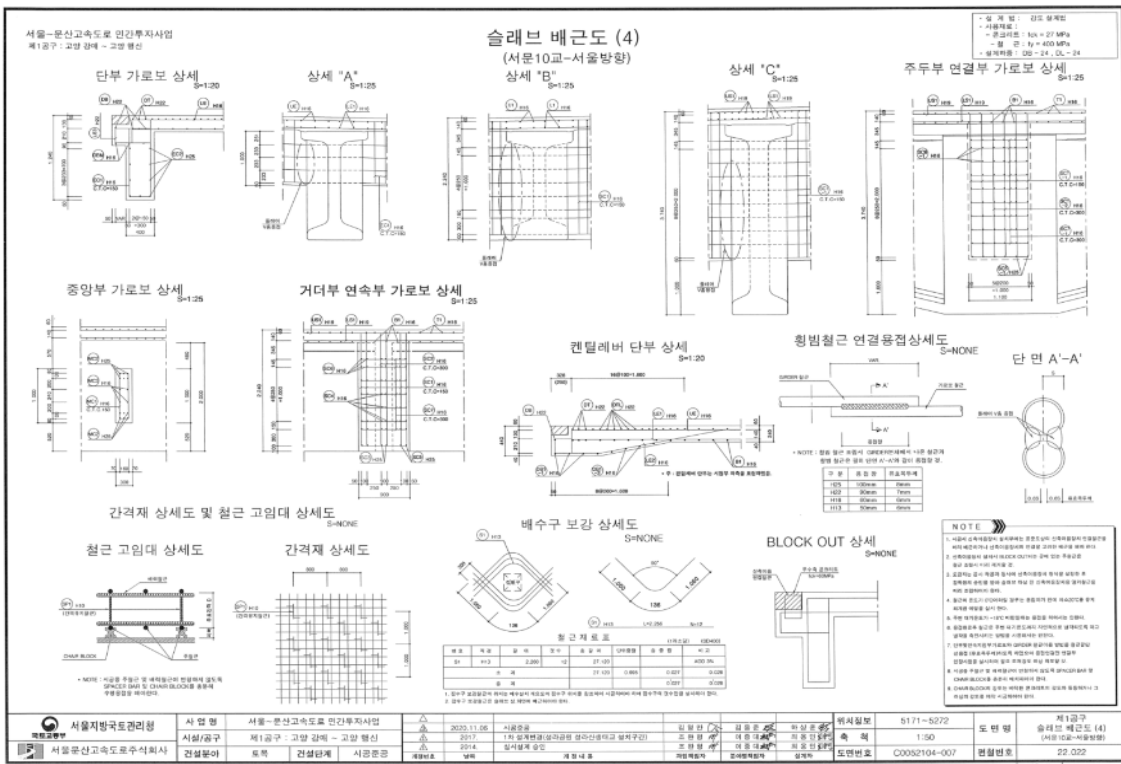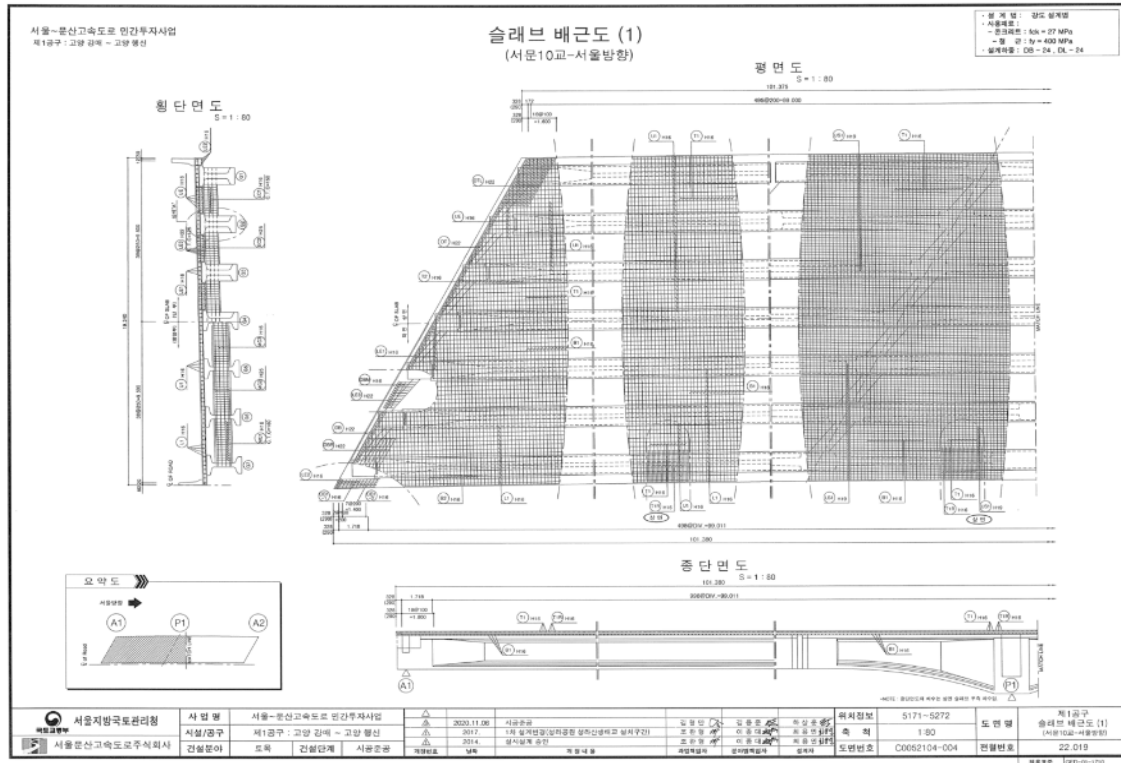

【그림 11.1.6】 바닥판하면 배근도

 

11.2 자료수집 및 분석

본 과업대상 구조물의 건설당시 주요 현황을 파악하기 위해 “서울~문산고속도로 민간투자사업”의 설계 및 준공도서 등을 검토하여 주요 현황을 요약하여 수록하였다.

11.2.1 설계자료 검토

가. 지형 및 지질

제4편 성과분석 및 설계지반정수

제 2 장 설계지반정수 선정

2.1 개요

가. 서 문

본 과업대상 구간은 본 과업대상 구간 내의 지반 조건을 조사하고, 그에 따른 지반정수를 선정하고, 이를 토대로 설계지반정수를 선정한다.

2.2 지반정수 선정

본 과업대상 구간은 본 과업대상 구간 내의 지반 조건을 조사하고, 그에 따른 지반정수를 선정하고, 이를 토대로 설계지반정수를 선정한다.

2.3 지반정수 선정

본 과업대상 구간은 본 과업대상 구간 내의 지반 조건을 조사하고, 그에 따른 지반정수를 선정하고, 이를 토대로 설계지반정수를 선정한다.

제4편 성과분석 및 설계지반정수

제 2 장 설계지반정수 선정

2.1 개요

가. 서 문

본 과업대상 구간은 본 과업대상 구간 내의 지반 조건을 조사하고, 그에 따른 지반정수를 선정하고, 이를 토대로 설계지반정수를 선정한다.

2.2 지반정수 선정

본 과업대상 구간은 본 과업대상 구간 내의 지반 조건을 조사하고, 그에 따른 지반정수를 선정하고, 이를 토대로 설계지반정수를 선정한다.

2.3 지반정수 선정

본 과업대상 구간은 본 과업대상 구간 내의 지반 조건을 조사하고, 그에 따른 지반정수를 선정하고, 이를 토대로 설계지반정수를 선정한다.

제4편 성과분석 및 설계지반정수

제 2 장 설계지반정수 선정

2.1 개요

가. 서 문

본 과업대상 구간은 본 과업대상 구간 내의 지반 조건을 조사하고, 그에 따른 지반정수를 선정하고, 이를 토대로 설계지반정수를 선정한다.

2.2 지반정수 선정

본 과업대상 구간은 본 과업대상 구간 내의 지반 조건을 조사하고, 그에 따른 지반정수를 선정하고, 이를 토대로 설계지반정수를 선정한다.

2.3 지반정수 선정

본 과업대상 구간은 본 과업대상 구간 내의 지반 조건을 조사하고, 그에 따른 지반정수를 선정하고, 이를 토대로 설계지반정수를 선정한다.

제4편 성과분석 및 설계지반정수

2.6.2 수리 지반특성 분석

개 요 : •문헌 및 기존사리에 의한 투수계수의 범위를 분석하고, 현장시험을 통한 투수계수 산정

○ 문헌자료

부 입	투수계수(cm/s)	토 질	투수계수(cm/s)	입반의 상태	특 징	투수계수(cm/s)
GW	1.0×10^{-2} 이하	SC	$1.0 \times 10^{-8} \sim 1.0 \times 10^{-6}$	균열 간격이 매우 좁은 상태	높은 투수성 일반	$1.0 \times 10^{-2} \sim 1.0 \times 10^2$
GP	1.0×10^{-2} 이하	ML	$1.0 \times 10^{-8} \sim 1.0 \times 10^{-3}$			
GM	$1.0 \times 10^{-6} \sim 1.0 \times 10^{-3}$	CL	$1.0 \times 10^{-8} \sim 1.0 \times 10^{-6}$	균열 간격이 보통인 상태	보통 투수성 일반	$1.0 \times 10^{-5} \sim 1.0 \times 10^{-2}$
GC	$1.0 \times 10^{-8} \sim 1.0 \times 10^{-6}$	OL	$1.0 \times 10^{-8} \sim 1.0 \times 10^{-4}$			
SW	1.0×10^{-2} 이하	MH	$1.0 \times 10^{-8} \sim 1.0 \times 10^{-4}$	균열 간격이 매우 넓은 상태	약간 투수성 일반	$1.0 \times 10^{-2} \sim 1.0 \times 10^{-3}$
SP	1.0×10^{-2} 이하	CH	$1.0 \times 10^{-8} \sim 1.0 \times 10^{-6}$			
SM	$1.0 \times 10^{-8} \sim 1.0 \times 10^{-2}$	OH	$1.0 \times 10^{-6} \sim 1.0 \times 10^{-4}$	균열 간격이 옅음	불투수성 일반	1.0×10^{-8} 이상

○ 현장시험에 의한 투수계수(cm/s) 산정 결과

구 분	문헌자료	시험결과	비 고
배입층	$1.0 \times 10^{-8} \sim 1.0 \times 10^{-2}$	—	5.4×10^{-4}
	점토	$1.0 \times 10^{-8} \sim 1.0 \times 10^{-6}$	1.2×10^{-7}
	모래	$1.0 \times 10^{-5} \sim 1.0 \times 10^{-2}$	6.6×10^{-4}
	자갈	1.0×10^{-2} 이하	5.9×10^{-3}
중화도	$1.0 \times 10^{-5} \sim 1.0 \times 10^{-2}$	$1.96 \times 10^{-4} \sim 3.08 \times 10^{-4}$	2.4×10^{-4}
중화암	$1.0 \times 10^{-8} \sim 1.0 \times 10^{-2}$	4.53×10^{-5}	4.5×10^{-5}
연 암	$1.0 \times 10^{-8} \sim 1.0 \times 10^{-2}$	$3.06 \times 10^{-6} \sim 4.76 \times 10^{-6}$	3.9×10^{-6}
경 암	$1.0 \times 10^{-8} \sim 1.0 \times 10^{-5}$	$1.28 \times 10^{-6} \sim 2.49 \times 10^{-6}$	1.9×10^{-6}
I등급	$1.0 \times 10^{-8} \sim 1.0 \times 10^{-5}$	—	5.0×10^{-7}
II등급	$1.0 \times 10^{-8} \sim 1.0 \times 10^{-5}$	—	5.4×10^{-6}
III등급	$1.0 \times 10^{-8} \sim 1.0 \times 10^{-5}$	$1.28 \times 10^{-6} \sim 2.49 \times 10^{-6}$	1.9×10^{-6}
IV등급	$1.0 \times 10^{-8} \sim 1.0 \times 10^{-2}$	$3.06 \times 10^{-6} \sim 4.76 \times 10^{-6}$	3.9×10^{-6}
V등급	$1.0 \times 10^{-8} \sim 1.0 \times 10^{-2}$	—	6.4×10^{-5}

89

서울문산고속도로주식회사

SM 서울~문산고속도로 민간투자사업

2.7 설계지반정수 요약

2.7.1 토사 및 기반암의 설계지반정수

구 분	단위중량(kN/m ³)	점착력(kPa)	내부마찰각(°)	원형계수(MPa)	포아송비(v)	k(cm/s)
쌓기재	토 사	18.0	15.0	28.0	—	—
	암 리면	20.0	0.0	35.0	—	—
배입층	자 갈	19.0	0.0	35.0	0.33	5.4×10^{-4}
	점 토	17.0	15.0	0.0	0.50	1.2×10^{-7}
퇴적층	모 래	18.0	0.0	30.0	0.35	6.6×10^{-4}
	자 갈	19.0	0.0	35.0	0.32	5.9×10^{-3}
중화도	중 화도	17.5	22.0	28.0	0.33	2.4×10^{-4}
	중 화암	20.0	30.0	31.0	0.30	4.5×10^{-5}

2.7.2 비닐구간 암반등급별 설계지반정수

구 분	단위중량(kN/m ³)	점착력(kPa)	내부마찰각(°)	원형계수(MPa)	포아송비(v)	k(cm/s)
I 등급	27.0	4,200	44	18,000	0.21	5.0×10^{-7}
II 등급	26.0	3,500	41	13,000	0.22	5.4×10^{-6}
III 등급	25.0	2,000	37	4,000	0.24	1.9×10^{-6}
IV 등급	24.0	800	34	1,000	0.25	3.9×10^{-6}
V 등급	23.0	400	33	500	0.26	6.4×10^{-5}

2.7.3 불연속체 설계지반정수

구 분	단위중량(kN/m ³)	점착력(kPa)	내부마찰각(°)
암 리면	—	47.0	34.0










2.7.4 기타 설계지반정수

구 분	V _c (m/s)	V _s (m/s)	G _u (MPa)	E _u (MPa)	K _u (MPa)	v _u
배입층	488	180	62	164	181	0.33
	원 토	645	200	68	190	0.40
	모 래	480	170	52	140	0.35
퇴적층	자 갈	514	190	69	181	0.32
	중 화도	952	392	268	713	0.33
중화암	중 화암	1,144	544	592	1,539	0.30
	연 암	1,834	954	2,184	5,504	0.26
경 암	2,246	1,235	3,813	9,456	6,062	0.24

국토교통부

90

나. 지반 및 지질 조사보고서

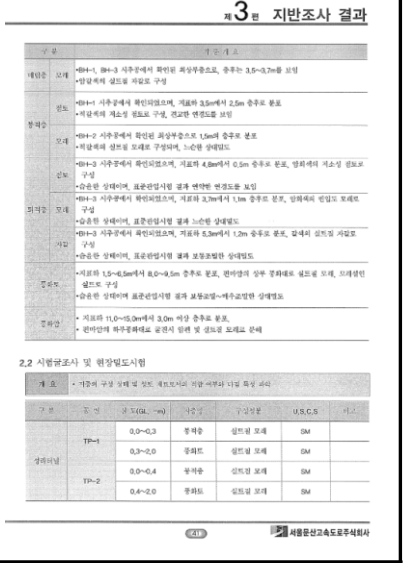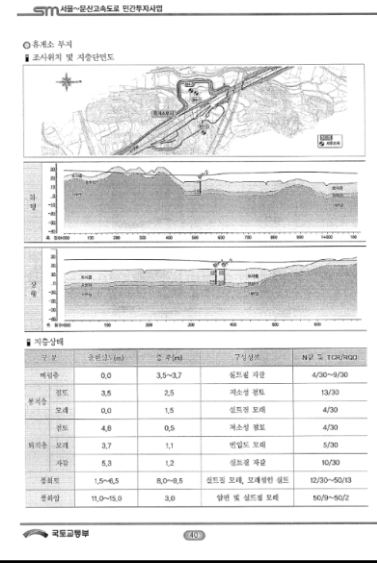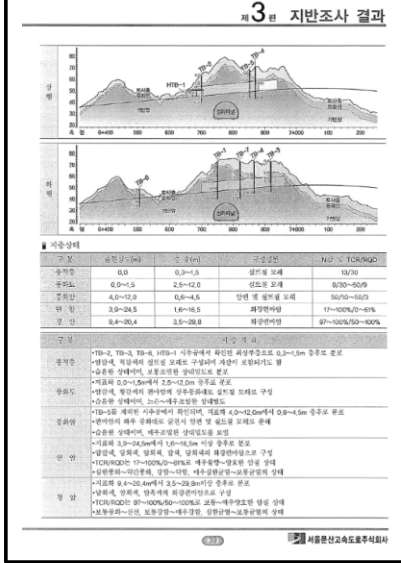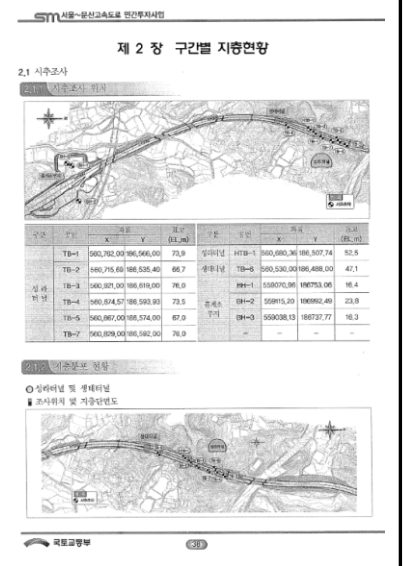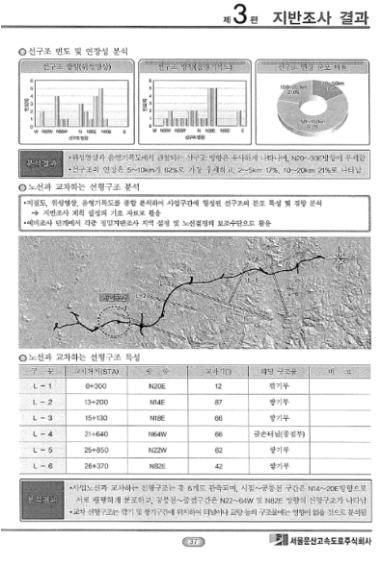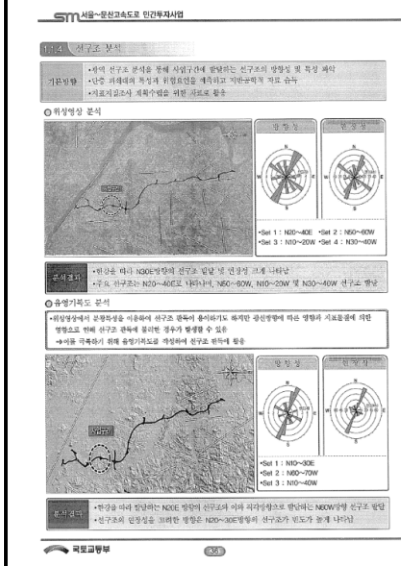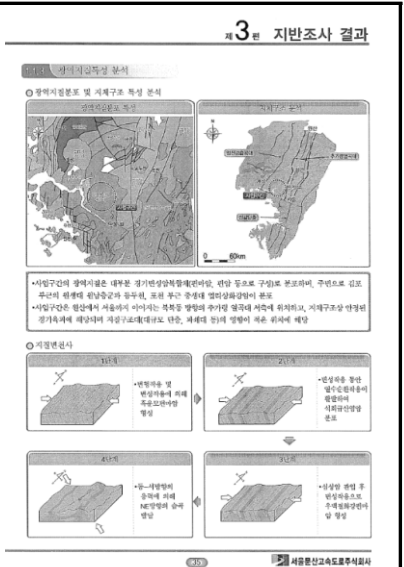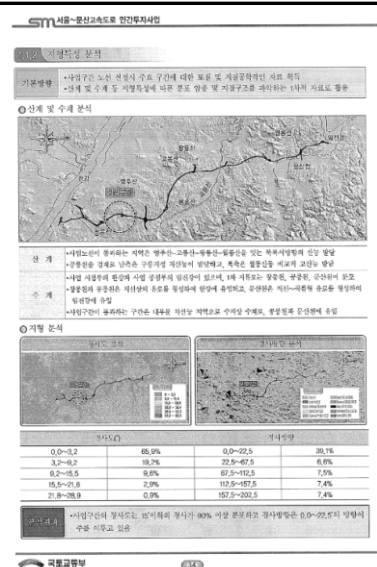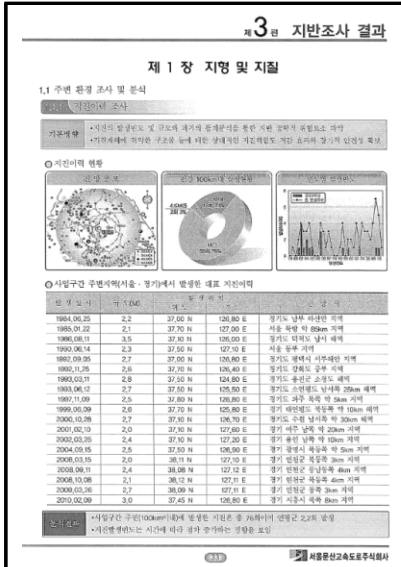

제 3 편 지반조사 결과

전 세경리본

공	번	별
---	---	---

[illegible]

2 서울문산고속도로주식회사

종류	필터링 방법	2D(Hough's, K)	2D(Hough's, B)	2D(Hough's, K)	개수
TB-3	연속적 필터	37/1426(19.3)	45/1930(8.35)	35/137(5.15)	28
	비연속적 필터	37/1426(19.3)	55/1905(8.35)	35/140(10.7)	11
	비적응 필터	41/1936(4.2)	30/148(4.9)	-	17

필터링 방법

비적응 필터

적응 필터

<30~40° 장파의 주파수

>120~160° 장파의 주파수

300~400cm의 전극 수 (Electrode)

필터링 방법

연속적 필터링 방법

비적응 필터링 방법

적응 필터링 방법

15.5~25.1cm : 손가락 위치를 Open source 라이브러리(Hough or Canny)에 의존함

- 필터링 방법의 결과, 필터링 기법인 *Median*에 의존함
- 필터링 방법의 결과, 30~40°의 주파수 장파가 많이 나타나고 60° 분포함
- 필터링 방법의 결과, 120°의 주파수 분포는 연속적 장파의 5% 이하로 나타나고, 필터링 전 전체적 분포와 유사함

 서울문산고속도로주식회사

제3편 지반조사 결과

3.4 동적특성 분석

4.5 실내토질시험
4.5.1 기본물성시험[illegible]

15

[illegible]

154

SM 서울~문선고속도로 민간투자사업

구분	연립	
	원리	평균

[illegible]

서울문신고속도로주식회사

5

다. 구조계산서 및 내진설계

1. 설계조건

1.1 교량제형

- 형식 : Spliced Girder교
- 주주부, 측경간부, 중앙경간부 등의 Segment로 나누어 제작 후 가설면 및 Strong Back등을 이용하여 현장에서 연결하는 공법으로 50m 이상의 장경간에 경제성이 유리한 교량 형식
- 교량등급 : 1등급
- 지간구성 : 44+56=100m
- 폭원 : 38.700m
- 거더간격 : 2.850 m
- 평면선형 : R < 3000 SKEW = 30° (시정기준)

1.2 하중

- 활하중 : DD-24, DL-24
- 충격계수 : 차량하중 $i = 15 / (40 \text{ t}) \leq 0.3$

1.3 사용재료

1.3.1 콘크리트

- 1) 바닥판 : $f_{ck} = 27 \text{ MPa}$
- 2) PSG 거더 : $f_{ck} = 60 \text{ MPa}$

1.3.2 강재

- 1) 바닥판 : SD 400
- 2) PSG 거더 : SD 300
- SMCPTB 15.2mm(0.6") 7연선, 저열백세이션 강연선 사용

1.4 허용응력

1.4.1 바닥판 콘크리트

- 허용 휨 압축응력 : $f_{ca} = 0.4f_{ck} = 10.8 \text{ MPa}$

1.4.2 프리스트레스 콘크리트

- 1) 프리스트레스 도입시 압축강도
 - $f_{ci} = 0.8f_{ck} = 48.0 \text{ MPa}$
- 2) 프리스트레스 도입 직후
 - 허용 휨 압축응력 : $0.60 \times f_{ci} = 28.8 \text{ MPa}$
 - 허용 휨 인장응력 : $0.50 \times \sqrt{f_{ci}} = 3.5 \text{ MPa}$ (단순지지부재 단위)
 - $0.25 \times \sqrt{f_{ci}} = 1.7 \text{ MPa}$ (선형압축 인장구역 이외의 구역)
- 3) 설계하중 작용시
 - 허용 휨 압축응력 : $0.45 \times f_{ck} = 27.0 \text{ MPa}$ (유효프리스트레스+지속하중)
 - 허용 휨 압축응력 : $0.80 \times f_{ck} = 36.0 \text{ MPa}$ (유효프리스트레스+전체하중)
 - 허용 휨 인장응력 : $0.63 \times \sqrt{f_{ck}} = 4.9 \text{ MPa}$ (비균일 응력)

1.4.3 PS 강재 (저 열백세이션)


- 극한 강도(f_{pu}) : 1,900 MPa
- 항복 강도(f_{py}) : 1,600 MPa
- 1) 허용 최대 인장력
 - $0.94 f_{py} = 1,504 \text{ MPa}$
- 2) 정착 직후 정착부에서의 응력
 - $0.7 f_{pu} = 1,330 \text{ MPa}$

3. 바닥판 설계

3.1 캔틸레버부

3.1.1 방호벽부 캔틸레버

1) 설계 단면

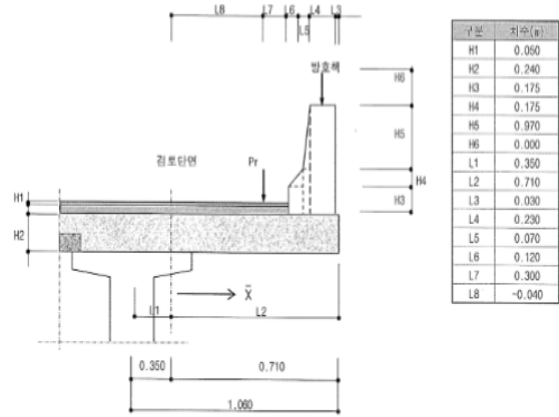

(1) 유효지간장 선정

$$\frac{\text{상부플랜지폭}}{\text{바닥판두께}} = \frac{1.200}{0.240} = 5.0 > 4$$

⇒ 4 이상이므로 유효지간장은 상부플랜지 돌출폭 중앙점에서 캔틸레버 끝단까지의 거리로 선정

(2) 캔틸레버바닥판의 최소두께 : $L < 0.25$

$$T_{min} = 280L + 180 = 280 \times -0.04 + 180 = 188.8 \text{ mm 또는 } 220 \text{ mm}$$

< 슬래브(T) = 240 mm ∴ 0.8

Elem	Load	Stage	Cb2(+y+z) (N/m Cb3(+y-z) (N/m)	
104007	Summation	01-주두부 긴장 및 가설	0.00E+00	0.00E+00
104007	Summation	01-주두부 긴장 및 가설	0.00E+00	0.00E+00
104008	Summation	01-주두부 긴장 및 가설	0.00E+00	0.00E+00
104008	Summation	01-주두부 긴장 및 가설	0.00E+00	0.00E+00
104009	Summation	01-주두부 긴장 및 가설	0.00E+00	0.00E+00
104009	Summation	01-주두부 긴장 및 가설	0.00E+00	0.00E+00
104007	Summation	02-측경간 가설	-3.19E+00	-4.18E+00
104007	Summation	02-측경간 가설	-3.32E+00	-4.12E+00
104008	Summation	02-측경간 가설	-3.32E+00	-4.12E+00
104008	Summation	02-측경간 가설	-3.25E+00	-4.12E+00
104009	Summation	02-측경간 가설	-3.25E+00	-4.12E+00
104009	Summation	02-측경간 가설	-3.10E+00	-4.20E+00
104007	Summation	04-2차긴장	-3.06E+00	-4.34E+00
104007	Summation	04-2차긴장	-3.14E+00	-4.35E+00
104008	Summation	04-2차긴장	-3.07E+00	-4.26E+00
104008	Summation	04-2차긴장	-2.74E+00	-4.56E+00
104009	Summation	04-2차긴장	-2.74E+00	-4.56E+00
104009	Summation	04-2차긴장	-2.30E+00	-4.93E+00
104007	Summation	05-3차긴장	-2.52E+00	-1.37E+01
104007	Summation	05-3차긴장	-1.76E+00	-1.46E+01
104008	Summation	05-3차긴장	-1.69E+00	-1.44E+01
104008	Summation	05-3차긴장	-1.69E+00	-1.43E+01
104009	Summation	05-3차긴장	-1.69E+00	-1.43E+01
104009	Summation	05-3차긴장	-2.93E+00	-1.30E+01
104007	Summation	06-슬래브및단부가로보	-4.75E+00	-1.09E+01
104007	Summation	06-슬래브및단부가로보	-4.08E+00	-1.18E+01
104008	Summation	06-슬래브및단부가로보	-4.01E+00	-1.16E+01
104008	Summation	06-슬래브및단부가로보	-3.74E+00	-1.20E+01
104009	Summation	06-슬래브및단부가로보	-3.69E+00	-1.19E+01
104009	Summation	06-슬래브및단부가로보	-4.21E+00	-1.15E+01
104007	Summation	07-2차고정하중	-5.23E+00	-1.03E+01
104007	Summation	07-2차고정하중	-4.60E+00	-1.13E+01
104008	Summation	07-2차고정하중	-4.53E+00	-1.11E+01
104008	Summation	07-2차고정하중	-4.20E+00	-1.15E+01
104009	Summation	07-2차고정하중	-4.12E+00	-1.15E+01
104009	Summation	07-2차고정하중	-4.50E+00	-1.13E+01
104007	Summation	12-크리프변형	-6.69E+00	-9.08E+00
104007	Summation	12-크리프변형	-6.10E+00	-9.91E+00
104008	Summation	12-크리프변형	-6.04E+00	-9.79E+00
104008	Summation	12-크리프변형	-5.69E+00	-1.03E+01
104009	Summation	12-크리프변형	-5.54E+00	-1.02E+01
104009	Summation	12-크리프변형	-5.72E+00	-1.02E+01

Cb4(-y-z) (N/mn)	상면압축	하면압축	상면인장	하면인장	압축	인장
0.00E+00	-	-	-	-	상면 0.00	0.00
0.00E+00	-	-	-	-	하면 0.00	0.00
0.00E+00	-	-	-	-		
0.00E+00	-	-	-	-		
0.00E+00	-	-	-	-		
0.00E+00	-	-	-	-		
-4.18E+00	3.19	4.18	-	-	상면 3.32	0.00
-4.12E+00	3.32	4.12	-	-	하면 4.20	0.00
-4.12E+00	3.32	4.12	-	-		
-4.12E+00	3.25	4.12	-	-		
-4.12E+00	3.25	4.12	-	-		
-4.20E+00	3.10	4.20	-	-		
-4.25E+00	3.06	4.25	-	-	상면 3.14	0.00
-4.24E+00	3.14	4.24	-	-	하면 4.91	0.00
-4.29E+00	3.07	4.29	-	-		
-4.56E+00	2.74	4.56	-	-		
-4.56E+00	2.74	4.56	-	-		
-4.91E+00	2.30	4.91	-	-		
-1.36E+01	2.52	13.60	-	-	상면 2.93	0.00
-1.44E+01	1.76	14.40	-	-	하면 14.50	0.00
-1.45E+01	1.69	14.50	-	-		
-1.43E+01	1.69	14.30	-	-		
-1.43E+01	1.69	14.30	-	-		
-1.29E+01	2.93	12.90	-	-		
-1.08E+01	4.75	10.80	-	-	상면 4.75	0.00
-1.16E+01	4.08	11.60	-	-	하면 12.00	0.00
-1.17E+01	4.01	11.70	-	-		
-1.19E+01	3.74	11.90	-	-		
-1.20E+01	3.69	12.00	-	-		
-1.15E+01	4.21	11.50	-	-		
-1.03E+01	5.23	10.30	-	-	상면 5.23	0.00
-1.11E+01	4.60	11.10	-	-	하면 11.60	0.00
-1.12E+01	4.53	11.20	-	-		
-1.15E+01	4.20	11.50	-	-		
-1.16E+01	4.12	11.60	-	-		
-1.12E+01	4.50	11.20	-	-		
-9.00E+00	6.69	9.00	-	-	상면 6.69	0.00
-9.84E+00	6.10	9.84	-	-	하면 10.30	0.00
-9.87E+00	6.04	9.87	-	-		
-1.02E+01	5.69	10.20	-	-		
-1.03E+01	5.54	10.30	-	-		
-1.02E+01	5.72	10.20	-	-		

Elem	Load	Cb2(+y+z) (N/m)	Cb3(+y-z) (N/m)	Cb4(-y-z) (N/m)	상연압축	하연압축	상연인장	하연인장	압축	인장	
104007	침하(all)	-0.09	0.21	0.21	0.09	-	-	0.21	상연	0.18	0.00
104007	침하(all)	-0.13	0.27	0.28	0.13	-	-	0.28	하연	0.00	0.41
104008	침하(all)	-0.13	0.27	0.28	0.13	-	-	0.28	-	-	-
104008	침하(all)	-0.15	0.34	0.34	0.15	-	-	0.34	-	-	-
104009	침하(all)	-0.15	0.34	0.34	0.15	-	-	0.34	-	-	-
104009	침하(all)	-0.18	0.41	0.41	0.18	-	-	0.41	-	-	-
104007	온도(all)	0.24	0.54	0.54	-	-	0.24	0.54	상연	0.00	0.46
104007	온도(all)	0.32	0.70	0.71	-	-	0.32	0.71	하연	0.00	1.04
104008	온도(all)	0.31	0.70	0.71	-	-	0.31	0.71	-	-	-
104008	온도(all)	0.38	0.87	0.87	-	-	0.38	0.87	-	-	-
104009	온도(all)	0.38	0.87	0.87	-	-	0.38	0.87	-	-	-
104009	온도(all)	0.46	1.03	1.04	-	-	0.46	1.04	-	-	-
104007	풍하중(all)	-0.12	-0.13	0.09	0.12	-	-	0.09	상연	0.12	0.12
104007	풍하중(all)	0.04	-0.05	-0.04	-	0.04	0.04	-	하연	0.10	0.09
104008	풍하중(all)	0.02	-0.04	-0.03	-	0.03	0.02	-	-	-	-
104008	풍하중(all)	0.12	0.11	-0.10	-	0.10	0.12	-	-	-	-
104009	풍하중(all)	-0.03	-0.03	0.02	0.03	-	-	0.02	-	-	-
104009	풍하중(all)	0.05	0.07	-0.03	-	0.03	0.05	-	-	-	-
104007	활하중(all)	-1.35	3.01	3.01	1.35	-	-	3.01	상연	1.54	0.00
104007	활하중(all)	-1.40	2.99	3.07	1.40	-	-	3.07	하연	0.00	3.41
104008	활하중(all)	-1.39	3.00	3.07	1.39	-	-	3.07	-	-	-
104008	활하중(all)	-1.46	3.44	3.36	1.46	-	-	3.36	-	-	-
104009	활하중(all)	-1.54	3.38	3.41	1.54	-	-	3.41	-	-	-
104009	활하중(all)	-1.43	3.28	3.24	1.43	-	-	3.24	-	-	-
104007	WASD(all)	-8.14	-10.40	-10.30	8.14	10.30	-	-	상연	8.14	0.00
104007	WASD(all)	-7.63	-11.60	-11.50	7.63	11.50	-	-	하연	12.70	0.00
104008	WASD(all)	-7.56	-11.50	-11.60	7.56	11.60	-	-	-	-	-
104008	WASD(all)	-7.30	-12.40	-12.30	7.30	12.30	-	-	-	-	-
104009	WASD(all)	-7.23	-12.30	-12.40	7.23	12.40	-	-	-	-	-
104009	WASD(all)	-7.33	-12.80	-12.70	7.33	12.70	-	-	-	-	-

Elem	Load	Stage	Cb2(+y+z) (N/m)	Cb3(+y-z) (N/m)	Cb4(-y-z) (N/m)	상연압축	하연압축	상연인장	하연인장	압축	인장
104013	Summation	01-주두부 간장 및 가설	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	-	-	-	-	상연	0.00
104013	Summation	01-주두부 간장 및 가설	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	-	-	-	-	하연	0.00
104014	Summation	01-주두부 간장 및 가설	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	-	-	-	-	-	-
104014	Summation	01-주두부 간장 및 가설	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	-	-	-	-	-	-
104025	Summation	01-주두부 간장 및 가설	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	-	-	-	-	-	-
104025	Summation	01-주두부 간장 및 가설	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	-	-	-	-	-	-
104026	Summation	01-주두부 간장 및 가설	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	-	-	-	-	-	-
104026	Summation	01-주두부 간장 및 가설	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	-	-	-	-	-	-
104013	Summation	02-측경간 가설	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	-	-	-	-	상연	0.00
104013	Summation	02-측경간 가설	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	-	-	-	-	하연	0.00
104014	Summation	02-측경간 가설	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	-	-	-	-	-	-
104014	Summation	02-측경간 가설	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	-	-	-	-	-	-
104025	Summation	02-측경간 가설	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	-	-	-	-	-	-
104025	Summation	02-측경간 가설	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	-	-	-	-	-	-
104026	Summation	02-측경간 가설	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	-	-	-	-	-	-
104026	Summation	02-측경간 가설	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	-	-	-	-	-	-
104013	Summation	04-2차간장	-4.93E-01	-3.50E+00	-3.48E+00	0.49	3.48	-	-	상연	3.06
104013	Summation	04-2차간장	-4.77E-01	-3.52E+00	-3.50E+00	0.48	3.50	-	-	하연	3.52
104014	Summation	04-2차간장	-4.80E-01	-3.49E+00	-3.50E+00	0.48	3.50	-	-	-	-
104014	Summation	04-2차간장	-4.63E-01	-3.51E+00	-3.52E+00	0.46	3.52	-	-	-	-
104025	Summation	04-2차간장	-2.98E+00	-9.15E-01	-9.23E-01	2.98	0.92	-	-	-	-
104025	Summation	04-2차간장	-3.02E+00	-8.74E-01	-8.83E-01	3.02	0.88	-	-	-	-
104026	Summation	04-2차간장	-3.02E+00	-9.04E-01	-8.78E-01	3.02	0.88	-	-	-	-
104026	Summation	04-2차간장	-3.06E+00	-8.64E-01	-8.39E-01	3.06	0.84	-	-	-	-
104013	Summation	05-3차간장	-3.52E+00	-4.08E+00	-4.05E+00	3.52	4.05	-	-	상연	6.45
104013	Summation	05-3차간장	-3.56E+00	-4.04E+00	-4.01E+00	3.56	4.01	-	-	하연	4.07
104014	Summation	05-3차간장	-3.50E+00	-4.04E+00	-4.07E+00	3.50	4.07	-	-	-	-
104014	Summation	05-3차간장	-3.54E+00	-4.00E+00	-4.03E+00	3.54	4.03	-	-	-	-
104025	Summation	05-3차간장	-6.41E+00	-9.47E-01	-9.33E-01	6.41	0.93	-	-	-	-
104025	Summation	05-3차간장	-6.40E+00	-9.52E-01	-9.38E-01	6.40	0.94	-	-	-	-
104026	Summation	05-3차간장	-6.45E+00	-9.19E-01	-8.94E-01	6.45	0.89	-	-	-	-
104026	Summation	05-3차간장	-6.44E+00	-9.24E-01	-8.99E-01	6.44	0.90	-	-	-	-
104013	Summation	06-슬래브및단부가로보	-1.10E+00	-7.76E+00	-7.60E+00	1.10	7.60	-	-	상연	5.82
104013	Summation	06-슬래브및단부가로보	-1.05E+00	-7.84E+00	-7.67E+00	1.05	7.67	-	-	하연	7.80
104014	Summation	06-슬래브및단부가로보	-9.41E-01	-7.59E+00	-7.72E+00	0.94	7.72	-	-	-	-
104014	Summation	06-슬래브및단부가로보	-8.89E-01	-7.67E+00	-7.80E+00	0.89	7.80	-	-	-	-
104025	Summation	06-슬래브및단부가로보	-5.72E+00	-2.13E+00	-2.04E+00	5.72	2.04	-	-	-	-
104025	Summation	06-슬래브및단부가로보	-5.82E+00	-1.99E+00	-1.91E+00	5.82	1.91	-	-	-	-
104026	Summation	06-슬래브및단부가로보	-5.69E+00	-2.06E+00	-2.07E+00	5.69	2.07	-	-	-	-
104026	Summation	06-슬래브및단부가로보	-5.79E+00	-1.93E+00	-1.94E+00	5.79	1.94	-	-	-	-
104013	Summation	07-2차고정하중	-8.34E-01	-8.10E+00	-7.97E+00	0.83	7.97	-	-	상연	5.93
104013	Summation	07-2차고정하중	-7.71E-01	-8.19E+00	-8.06E+00	0.77	8.06	-	-	하연	8.21
104014	Summation	07-2차고정하중	-6.85E-01	-7.98E+00	-8.11E+00	0.69	8.11	-	-	-	-
104014	Summation	07-2차고정하중	-6.16E-01	-8.09E+00	-8.21E+00	0.62	8.21	-	-	-	-
104025	Summation	07-2차고정하중	-5.81E+00	-2.07E+00	-1.97E+00	5.81	1.97	-	-	-	-
104025	Summation	07-2차고정하중	-5.93E+00	-1.92E+00	-1.81E+00	5.93	1.81	-	-	-	-
104026	Summation	07-2차고정하중	-5.80E+00	-1.95E+00	-1.94E+00	5.80	1.94	-	-	-	-

2. 단 면 가 정

(1) 구조 형식	: 역T형 교대
(2) 상부 형식	: PSC SPliced GIRDER
(3) 교량 등급	: 1 등교
(4) 교대 총폭	: B = 22.308 m
(5) 교대 총높이	: H = 12.433 m
(6) 기초 형식	: 말뚝기초
(7) SKEIN	: 60.000 °


(1) 철근 콘크리트의 단위중량	$\gamma_c = 25,000 \text{ kN/m}^3$	[도표고 설계기준 2.1.2]
(2) 토체재료의 단위중량	$\gamma_s = 20,000 \text{ kN/m}^3$	(토사) [도표설계요령 제3권 P380]
(3) 기초치반의 단위중량	$\gamma_{s2} = 20,000 \text{ kN/m}^3$	
(4) 과 재 하중	$q_l = 10,000 \text{ kN/m}$	
(5) 심부 고정재 반력	$R_d = 299,628 \text{ kN/m}$	
(6) 심부 활하중 반력	$R_l = 90,780 \text{ kN/m}$	
(7) 고정받침 마찰계수	$f_s = 0.150$	

(1) 횡지축재의 내부마찰각	$\phi_1 = 35.000^\circ$
(2) 기초지반의 N치	$N = 8.000$
(3) 기초지반의 내부마찰각	$\phi_2 = 25.954^\circ (\phi_2 = 15 + \sqrt{15N})$
(4) 기초지반의 점착력	$C = 0.000 \text{ kN/m}^2$
(5) 기초지반의 마찰계수	$\mu = 0.312; \text{TAN}(\phi_2 - \phi_2) : \text{측과 콘크리트}$
(6) 지반 가속도 계수	$A = 0.154 : \text{원형도개수} \times \text{지진구속계수}$
- 내진 구역	- 원형도개수 : 1.400 [도로교 설계기준 6.3.1.]
- 내진 구역	- 지진구속 계수 : 0.110

(1) 콘크리트의 설계기준 강도	: $f_{ck} = 24,000 \text{ MPa}$	
- 탄성계수	: $E_c = 28000,000 \text{ MPa}$	[도로교 설계기준 2.3.3]
(2) 철근의 항복 강도(SD300)	: $f_y = 300,000 \text{ MPa}$	
- 탄성계수	: $E_s = 200000,000 \text{ MPa}$	[도로교 설계기준 2.3.3]

(1) 안정성 검토 : 위험물 안전성 검토
(2) 단면 설계 : 위험물 단면 설계

- (1) 도로교통 설계기준 (2010)
- (2) 도로교통 설계기준 해설 (2008)
- (3) 콘크리트 구조 설계기준 (2007)
- (4) 도로설계 편람 (2008)
- (5) 도로교통 요령 (2009)
- (6) 강구조 편람 (1995)
- (7) 강도교통 상세부 설계지침 (2006)

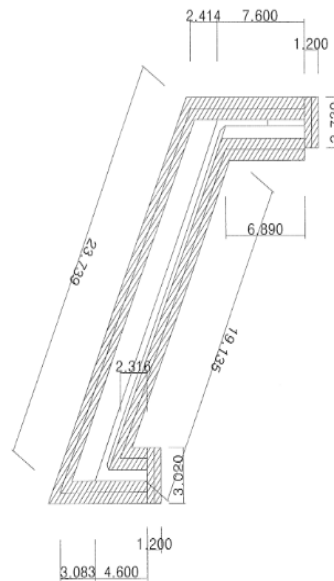

(단위 :)

구분	1	2	3	4	5	6	7	기
고정자산	865,822	976,993	974,344	968,708	980,246	1000,297	917,719	6684.1
할려액	170,521	285,553	277,049	176,880	324,183	445,139	345,796	2025.1

(단위 :)

구분	1	2	3	4	5	6	7	계
교육비용	186	187	188	189	189	190	191	1320
의약품비용	173	174	175	176	177	177	178	1230

■ 결과 요약

■ 434 435 ■ 434 354 734 435 ■ 434 ■ 434 354 734 435

	구 분	허용값	발생값	비 고
편상시	허용지치력 (kN/EA)	1421.754	739.858	0. K
	허용인발력 (kN/EA)	623.739		0. K
	층돌력 (MPa)	153.000	119.409	0. K
	전단돌력 (MPa)	76.000	14.222	0. K
	수평변위 (mm)	15.000	12.535	0. K
자진시	허용지치력 (kN/EA)	2132.631	1087.973	0. K
	허용인발력 (kN/EA)	935.609	-190.749	0. K
	층돌력 (MPa)	199.500	139.479	0. K
	전단돌력 (MPa)	114.000	21.293	0. K
	수평변위 (mm)	15.000	10.575	0. K

▶ 물적 환경검토 및 물적실태				
구 분		러셀값	발생값	비 고
평상시	여류지하치 (kN/EA)	1541.337	819.004	0. K
	여류인발력 (kN/EA)	743.322	-	0. K
	침강력 (MPa)	133.000	110.492	0. K
	전단응력 (MPa)	76.000	14.833	0. K
	수평변위 (mm)	15.000	8.038	0. K
지진시	여류지하치 (kN/EA)	2312.006	1235.975	0. K
	여류인발력 (kN/EA)	1114.983	-268.506	0. K
	침강력 (MPa)	109.500	134.881	0. K
	전단응력 (MPa)	114.000	22.488	0. K
	수평변위 (mm)	15.000	8.867	0. K

■ 단면 원 설계

단면위치	깊이	δC	freq. AS	사용물량	M _u	φM _u	안전도	비고	
	H(mm)	(mm)	(mm ²)	(KN.m)	(KN.m)				
경면지반	1800	150	2165.27	3096.8	902.248	1284.997	1.424	O.K	
후면지반	1800	100	3651.98	4596.4	1562.073	1952.926	1.258	O.K	
벽하 (H=10, δC33)	2500	100	4619.04	6353.6	2727.364	3812.713	1.398	O.K	
층벽	800	100	653.035	1146	115.767	202.099	1.746	O.K	
완충지대벽	B(T=1000 mm)	330	80	22291.3	5139.2	594.372	278.103	1.465	N.G
	A(T=1000 mm)	1000	80	5663.37	6353.6	1268.488	1144.864	1.018	O.K
	C(T=1000 mm)	1000	80	3221.54	4594	685.239	977.581	1.406	O.K
	E(T=1000 mm)	1000	80	6025.8	9192.8	1259.669	1867.13	1.482	O.K
무연충지대벽	A(T=600 mm)	600	80	3327.57	4053.6	420.475	506.696	1.205	O.K
	B(T=600 mm)	600	80	3008.64	4053.6	381.731	506.698	1.327	O.K
	C(T=600 mm)	600	80	4155.95	5139.2	518.696	631.937	1.218	O.K

단면위치	길이	dc	Req. As	사용철근량	β _s	φ _{st}	면적도	비고	
	(mm)	(mm)	(mm ²)	(kN.k)	(kN.k)				
중간재판	1800	150	2677.69	3675.2	1113.195	1480.299	1.33	O.K	
후면재판	1800	100	4166.05	5139.2	1773.441	2178.322	1.228	O.K	
벽체 (H=1.576)	2600	100	6001.43	8380.4	3721.37	5159.138	1.386	O.K	
(mm)	800	156	654.016	1146	115.94	202.099	1.743	O.K	
좌측보강벽	A(T=600 mm)	600	80	3098.03	4053.6	392.803	506.698	1.29	O.K
	B(T=600 mm)	600	80	2520.69	3096.8	322.326	392.654	1.18	O.K
	C(T=600 mm)	600	80	2562.97	4063.6	448.647	506.696	1.129	O.K

■ 사용성 검토

구분	인장응력 (fs)	허용응력 (fsa)	골교각 (fs)	최대각 (sq)	비고
전면자판	119,882	150	125	309,343	O.K
후면자판	131,471	150	125	385,24	O.K
벽체 (H=10,633)	82,66	150	125	742,695	O.K
총계	109,878	150	250	490,452	O.K
관측발생계	D(T=1000 mm)	306,178	150	125	93,453 N.G
	A(T=1000 mm)	134,156	150	125	427,003 O.K
	B(T=1000 mm)	108,413	150	125	550,138 O.K
	C(T=1000 mm)	101,71	150	125	605,512 O.K
무측발생계	A(T=600 mm)	126,198	150	125	455,27 O.K
	B(T=600 mm)	115,041	150	125	515,79 O.K
	C(T=600 mm)	124,896	150	125	467,127 O.K

* 계산 결과						
구분	인장강도(1s)	허용응력(1sa)	불균간격(S)	최대간격(Sq)	비고	
전면치환	127.166	150	125	275.522	0.K	
후면치환	134.623	150	125	371.217	0.K	
벽체(H=11.576)	80.203	150	125	771.883	0.K	
축벽	110.034	150	250	489.439	0.K	
외측남계벽	B(T=600 mm)	118.445	150	125	406.114	0.K
	B(T=600 mm)	126.291	150	125	451.058	0.K
	C(T=600 mm)	135.689	150	125	410.854	0.K

3. 설계 조건

3.1 일반 사항

- 1) 구조 형식 : 다주식 교각
- 2) 상부 형식 : PSC SPLICED GIRDER
- 3) 교량 등급 : 1 등교
- 4) 구조 형식 : 말뚝기초

3.2 하중

- 1) 플렉스콘크리트의 단위중량 : $\gamma_c = 25 \text{ kN/m}^3$ [도로교 설계기준 2.1.2]
- 2) 기초지반의 단위중량 : $\gamma_{s2} = 20 \text{ kN/m}^3$ [도로교설계요령 제2장 P366]
- 3) 교량방위 마찰계수 : $f_s = 0.15$

3.3 지반 조건

- 1) 기초지반의 N치 : $N = 10$
- 2) 기초지반의 내부마찰력 : $\phi_2 = 27.247^\circ : 15 + \sqrt{15N}$
- 3) 기초지반의 점착력 : $C = 0 \text{ kN/m}^2$
- 4) 기초지반의 마찰계수 : $\mu = 0.328 ; \tan(\phi_2 + \phi_2) : \text{축과 콘크리트}$
- 5) 지반 가속도 계수 : $A = 0.154 ; \text{위험도 계수} \times \text{지진구역계수}$
 - 내진 등급 : I 등급 - 위험도 계수 : 1.4 [도로교 설계기준 6.3.1]
 - 지진 구역 : I 구역 - 지진구역 계수 : 0.11

3.4 사용재료강도

- 1) 콘크리트 설계기준 강도 : $f_{ck} =$
 - 두부보 : 40 MPa
 - 기둥 : 40 MPa
 - 기초 : 27 MPa
- 탄성계수 : $E_c =$
 - 두부보 : 32000 MPa
 - 기둥 : 32000 MPa
 - 기초 : 29000 MPa
- 2) 철근의 항복 강도(SD400) : $f_y =$
 - 두부보 : 400 MPa
 - 기둥 : 400 MPa
 - 기초 : 400 MPa
- 탄성계수 : $E_s = 200000 \text{ MPa}$ [도로교 설계기준 2.3.3]


3.5 설계 방법

- 1) 안전성 설계법 : 허용응력 설계법
- 2) 단면 설계 : 극한강도 설계법

3.6 참고 문헌

- 1) 도로교 설계기준 (2010)
- 2) 도로교 설계기준 해설 (2008)
- 3) 콘크리트 구조 설계기준 (2007)
- 4) 도로설계 편람 (2000)
- 5) 도로설계 요령 (2009)
- 6) 강구조 편람 (1995)
- 7) 강도도로 상사부 설계지침 (2006)

4. 단면 가정

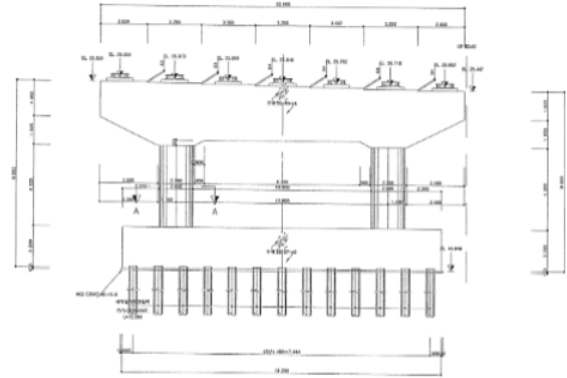

2. 해석결과 요약

● 말뚝 안전성검토 및 응력검토

구분	항목	응력값	발생강	비고
교목발방	광상시	하중지지력(kN/EA)	1424.892	788.484 O.K
		하중인발력(kN/EA)	626.877	- O.K
		최대 응력(MPa)	140.000	73.502 O.K
		전단응력(MPa)	80.000	0.584 O.K
		수평변위(mm)	15.000	0.587 O.K
	지진시	하중지지력(kN/EA)	2137.337	1370.222 O.K
		하중인발력(kN/EA)	940.315	- O.K
		최대 응력(MPa)	210.000	184.599 O.K
		전단응력(MPa)	120.000	19.814 O.K
		수평변위(mm)	15.000	11.211 O.K
교목직각방향	광상시	하중지지력(kN/EA)	1424.892	856.160 O.K
		하중인발력(kN/EA)	626.877	- O.K
		최대 응력(MPa)	140.000	82.010 O.K
		전단응력(MPa)	80.000	0.925 O.K
		수평변위(mm)	15.000	0.929 O.K
	지진시	하중지지력(kN/EA)	2137.337	902.916 O.K
		하중인발력(kN/EA)	940.315	- O.K
		최대 응력(MPa)	210.000	175.723 O.K
		전단응력(MPa)	120.000	19.738 O.K
		수평변위(mm)	15.000	11.168 O.K

● 단면 설계

	단면위치	길이 (mm)	외력 (mm)	Req. As (mm ²)	Use. As (mm ²)	M _u (kN.m)	ΦM _u (kN.m)	안전도	비 고
두부보	좌측내안보	2999.8	100.0	33057.296	36533.200	-	-	1.218	O.K
	우측내안보	2999.8	100.0	33057.296	36533.200	-	-	1.180	O.K
	좌측내안보<	2900.0	100.0	2864.657	6253.600	2721.682	5927.353	2.178	O.K
	우측내안보<	2900.0	100.0	2900.601	6253.600	2755.763	5927.353	2.151	O.K
	내부지간1좌	3319.0	419.2	24233.001	36533.200	23074.865	34477.310	1.494	O.K
	내부지간1우	2892.2	100.0	33462.781	42613.600	30182.948	38167.924	1.265	O.K
	내부지간1우	3064.1	164.4	24413.413	36533.200	23243.618	34477.310	1.483	O.K
	교량발판1	2397.1	100.0	183.043	36533.200	139.827	26991.943	193.038	O.K
	교량발판3	2955.7	100.0	7718.600	42613.600	7265.886	30088.696	5.380	O.K
	교량발판4	2892.2	100.0	24794.658	42613.600	22512.648	38167.924	1.695	O.K
기초	교량발판5	2828.3	100.0	9160.581	42613.600	8217.287	37242.401	4.532	O.K
	교량발판7	2014.9	100.0	179.539	36533.200	113.818	22244.116	195.436	O.K
	교각방향	2200.0	150.0	48107.846	59226.300	33173.877	40739.411	1.226	O.K
	교각-지점부	2200.0	150.0	13099.585	22971.300	9052.189	15770.458	1.742	O.K
	교각-중공부	2200.0	100.0	73127.199	81008.400	48532.011	53471.465	1.102	O.K

● 기둥의 단면 설계

단면위치	Push	Pu(kN)	Phi Pu(kN)	안전도	비고	
교목발방	좌측좌단	0.009	31431.492	61045.129	1.942	O.K
	오른쪽좌단	0.009	25570.965	61045.129	2.387	O.K
	좌측우단	0.009	19069.358	23732.816	1.207	O.K
	오른쪽우단	0.009	17702.422	61045.129	3.448	O.K
	좌측좌단	0.009	31431.492	61045.129	1.942	O.K
교목직각방향	좌측좌단	0.009	24244.900	58317.686	2.405	O.K
	좌측우단	0.009	19069.358	54000.275	2.791	O.K
	오른쪽좌단	0.009	18344.099	50436.525	2.749	O.K
	오른쪽우단	0.009	31431.492	61045.129	1.942	O.K
	좌측좌단	0.009	25223.246	61045.129	2.420	O.K
합성부재	좌측좌단	0.009	19069.358	83915.583	4.775	O.K
	좌측우단	0.009	17382.189	61045.129	3.512	O.K
	오른쪽좌단	0.009	24244.900	58074.674	2.385	O.K
	오른쪽우단	0.009	18344.099	50156.863	2.734	O.K
	좌측좌단	0.009	31431.492	61045.129	1.942	O.K

● 단면 설계

교목발방	좌측좌단	0.009	30205.842	61045.129	1.902	O.K
	오른쪽좌단	0.009	25358.038	61045.129	2.407	O.K
	좌측우단	0.009	19506.183	23451.785	1.202	O.K
	오른쪽우단	0.009	17555.565	61045.129	3.477	O.K
	좌측좌단	0.009	30205.842	61045.129	1.902	O.K
교목직각방향	좌측좌단	0.009	26250.343	61045.129	2.325	O.K
	좌측우단	0.009	19506.183	40809.242	2.082	O.K
	오른쪽좌단	0.009	20406.498	55212.139	2.705	O.K
	오른쪽우단	0.009	30205.842	61045.129	1.902	O.K
	좌측좌단	0.009	25704.930	61045.129	2.375	O.K
합성부재	좌측좌단	0.009	19506.183	83915.583	4.815	O.K
	좌측우단	0.009	17675.773	61045.129	3.415	O.K
	오른쪽좌단	0.009	26250.343	61045.129	2.325	O.K
	오른쪽우단	0.009	20406.488	55212.139	2.705	O.K
	좌측좌단	0.009	30205.842	61045.129	1.902	O.K

● 사로성 검토

단면위치	안전율(fa)	허용응력(fsa)	필요강(S)	최대강(Sq)	비고
두부보	좌측내안보	144.523	180.000	126.087	334.897 O.K
	우측내안보	147.650	180.000	126.087	323.356 O.K
	좌측내안보수월	160.251	180.000	230.751	281.416 O.K
	우측내안보수월	162.258	180.000	230.751	275.338 O.K
	내부지간1좌측지점부	157.310	180.000	126.087	296.603 O.K
	내부지간1우측지점부	210.946	180.000	126.087	296.655 O.K
	내부지간1우측지점부	170.708	180.000	126.087	251.313 O.K
	교량발판1	1.418	180.000	126.087	44432.299 O.K
	교량발판3	51.454	180.000	126.087	1224.386 O.K
	교량발판4	212.947	180.000	126.087	159.811 O.K
기초	교량발판5	118.367	180.000	126.087	466.738 O.K
	교량발판7	1.400	180.000	126.087	44887.945 O.K
	교각방향	162.529	180.000	125.490	137.030 O.K
	교각-지점부	151.948	180.000	127.451	174.519 O.K
교각-중공부	229.039	180.000	127.451	133.828	O.K

2. 설계대상 교량

2.1 설계조건

○ 교량 제원

(1) 구조형식

구 조 형 식				
상 부 형 식	구조형식	Splice Girder	하 부 형 식	교각형식
	지간구성	45.20+56.18 = 101.51m		사용재료
	사용재료	콘크리트		콘크리트 $f_{tk}=40$ MPa

(2) 내진등급과 설계지진 수준

내진등급	위험도계수	가속도계수	지반계수
I	0.11	1.4	구역계수 × 위험도계수 = 0.154g II (내진1.2,면진1.5)

(3) 해석 방법

구 분	내진설계	면진설계
해석방법	일반계수에 맞는 등압스펙트럼	4개의 안공지진파
	다중모드 응답 스펙트럼 해석	시간이력 해석
	5% 감쇠비를 적용하였으며 Ritz Vector 해석법 사용	5% 감쇠비를 적용하였으며 Ritz Vector 해석법 사용

(4) 적용 받침

구 분	내진설계
적용 받침	한성받침(PAD)

2.2 참고문헌

- ① 도로교 설계기준 (한국도로교통협회, 2010년)
- ② 콘크리트 구조설계기준 (건설교통부, 2007년)
- ③ 도로설계요령 (한국도로공사, 2009년)

7. 하부구조 내진해석 결과

7.1 교각하단 부재력

구 분		교축방향 해석시				교축직각방향 해석시				비고
		모멘트(kN·m)		전단력(kN)		모멘트(kN·m)		전단력(kN)		
교각	높이	교축	교직	교축	교직	교축	교직	교축	교직	
P1	좌	4.30	16,730	7,060	2,681	930	7,338	9,227	1,043	2,715
	우		16,856	7,131	2,739	939	6,854	9,087	831	2,680

※ 교각의 높이는 코팅과 기초를 제외한 높이임

7.2 교각하단 부재력 하중조합

- 1) 하중경우 1 : 1.0 × 교축방향 지진 + 0.3 × 교축직각방향 지진
- 2) 하중경우 2 : 0.3 × 교축방향 지진 + 1.0 × 교축직각방향 지진

구 분		하중경우 1				하중경우 2				비고
		모멘트(kN·m)		전단력(kN)		모멘트(kN·m)		전단력(kN)		
교각	높이	교축	교직	교축	교직	교축	교직	교축	교직	
P1	좌	4.30	18,931	9,828	2,994	1,745	12,357	11,345	1,847	2,994
	우		18,912	9,857	2,988	1,743	11,911	11,226	1,653	2,961

※ 교각의 높이는 코팅과 기초를 제외한 높이임

7.3 교각상단 부재력

구 분		교각방향 해석시				교축직각방향 해석시				비고
		모멘트(kN·m)		전단력(kN)		모멘트(kN·m)		전단력(kN)		
교각	높이	교축	교직	교축	교직	교축	교직	교축	교직	
P1	좌	4.30	5,492	6,186	2,677	921	5,751	3,246	1,035	2,707
	우		5,365	6,117	2,735	930	6,022	3,370	821	2,672

※ 교각의 높이는 코팅과 기초를 제외한 높이임

7.4 교각상단 부재력 하중조합

- 1) 하중경우 1 : 1.0 × 교축방향 지진 + 0.3 × 교축직각방향 지진
- 2) 하중경우 2 : 0.3 × 교축방향 지진 + 1.0 × 교축직각방향 지진

구 분		하중경우 1				하중경우 2				비고
		모멘트(kN·m)		전단력(kN)		모멘트(kN·m)		전단력(kN)		
교각	높이	교축	교직	교축	교직	교축	교직	교축	교직	
P1	좌	4.30	7,217	7,160	2,988	1,733	7,398	5,102	1,838	2,984
	우		7,172	7,127	2,981	1,731	7,632	5,205	1,641	2,951

※ 교각의 높이는 코팅과 기초를 제외한 높이임

6. 내진해석 결과

6.1 받침 부재력 해석결과

(단위 : kN)						
교각	받침	용량	교축방향 해석시		교축직각방향 해석시	
			교축	교직	교축	교직
A1	1	PAD	2,000	186	68	173
	2	PAD	2,000	187	69	174
	3	PAD	2,000	188	70	175
	4	PAD	2,000	189	71	176
	5	PAD	2,000	189	72	177
	6	PAD	2,000	190	72	177
	7	PAD	2,000	191	73	178
P1	8	PAD	7,000	737	228	749
	9	PAD	7,000	740	229	747
	10	PAD	7,000	744	230	745
	11	PAD	7,000	749	230	743
	12	PAD	7,000	753	231	740
	13	PAD	7,000	757	231	737
	14	PAD	7,000	761	232	734
A2	15	PAD	2,800	248	84	291
	16	PAD	2,800	249	83	290
	17	PAD	2,800	250	83	288
	18	PAD	2,800	252	82	286
	19	PAD	2,800	253	81	283
	20	PAD	2,800	254	80	281
	21	PAD	2,800	255	80	278

7.5 기둥 상단 변위

구 분		교축방향 해석시				비고
		교축	교직	교축	교직	
교각	높이	교축	교직	교축	교직	
P1	좌	4.30	5.4	2.6	2.6	
	우	5.4	2.6	2.5	2.4	

7.6 기둥 상단 변위 하중조합

- 1) 하중경우 1 : 1.0 × 교축방향 지진 + 0.3 × 교축직각방향 지진
- 2) 하중경우 2 : 0.3 × 교축방향 지진 + 1.0 × 교축직각방향 지진

구 분		하중경우 1		하중경우 2		비고
		교축	교직	교축	교직	
교각	높이	교축	교직	교축	교직	
P1	좌	4.30	6.2	3.3	4.3	
	우	6.2	3.3	4.2	3.2	

7.7 상부변위

구 분		교축방향 해석시		교축직각방향 해석시		비고
		교축	교직	교축	교직	
교각	높이	교축	교직	교축	교직	
A1	-	88.2	33.9	20.4	82.9	
P1	4.30	88.8	26.1	20.5	78.1	
A2	-	88.4	27.9	20.6	97.3	

7.8 상부변위 하중조합

- 1) 하중경우 1 : 1.0 × 교축방향 지진 + 0.3 × 교축직각방향 지진
- 2) 하중경우 2 : 0.3 × 교축방향 지진 + 1.0 × 교축직각방향 지진

구 분		하중경우 1		하중경우 2		비고
		교축	교직	교축	교직	
교각	높이	교축	교직	교축	교직	
A1	-	94.3	58.7	46.8	93.1	
P1	4.30	94.9	49.6	47.1	86.0	
A2	-	94.6	57.1	47.1	105.7	

2. 설계대상 교량

2.1 설계조건

○ 교량 제원

(1) 구조형식

구 조 형 식					
상 부 형 식	구조형식	Splice Girder	하 부 형 식	교각형식	π형교각(Φ=2.0m)
	지간구성	45.20+56.18 = 101.51m		사용재료	콘크리트 $f_{ck}=40$ MPa
	사용재료	콘크리트		기초형식	직립기초
				사용재료	콘크리트 $f_{ck}=27$ MPa

(2) 내진등급과 설계지진 수준

내진등급	위험도계수	가속도계수	지반계수
I	0.11	1.4	구역계수 × 위험도계수 = 0.154g (내진1.2,연진1.5)

(3) 해석 방법

구 분	내진설계	연진설계
입력지진	지반계수에 맞는 등압스펙트럼	4개의 인공지진파
	다중모드 응답 스펙트럼 해석	시간이력 해석
	5% 감쇠비를 적용하였으며 Ritz Vector 해석법 사용	5% 감쇠비를 적용하였으며 Ritz Vector 해석법 사용
해석방법	질량참여율 90% 이상	질량참여율 90% 이상

(4) 적용 받침

구 분	내진설계
적용 받침	탄성받침(PAD)

2.2 참고문헌

- ① 도로교 설계기준 (한국도로교통협회, 2010년)
- ② 콘크리트 구조설계기준 (건설교통부, 2007년)
- ③ 도로설계요령 (한국도로공사, 2009년)

7.5 기둥 상단 변위

(단위 : mm)						
구 분		교각방향 해석시			교각방향 해석시	
교각	높이	교축	교직	교축	교직	비 고
P1	좌	5.4	2.6	2.6	2.5	
	우	5.4	2.6	2.5	2.4	

7.6 기둥 상단 변위 하중조합

- 1) 하중경우 1 : 1.0 × 교축방향 지진 + 0.3 × 교축직각방향 지진
- 2) 하중경우 2 : 0.3 × 교축방향 지진 + 1.0 × 교축직각방향 지진

(단위 : mm)						
구 분		하중경우 1		하중경우 2		비 고
교각	높이	교축	교직	교축	교직	
P1	좌	6.2	3.3	4.3	3.3	
	우	6.2	3.3	4.2	3.2	

7.7 상부변위

(단위 : mm)						
구 분		교축방향 해석시		교축방향 해석시		비 고
교각	높이	교축	교직	교축	교직	
A1	-	88.2	33.9	20.4	82.9	
P1	4.30	88.8	26.1	20.5	78.1	
A2	-	88.4	27.9	20.6	97.3	

7.8 상부변위 하중조합

- 1) 하중경우 1 : 1.0 × 교축방향 지진 + 0.3 × 교축직각방향 지진
- 2) 하중경우 2 : 0.3 × 교축방향 지진 + 1.0 × 교축직각방향 지진

(단위 : mm)						
구 분		하중경우 1		하중경우 2		비 고
교각	높이	교축	교직	교축	교직	
A1	-	94.3	58.7	46.8	93.1	
P1	4.30	94.9	49.6	47.1	86.0	
A2	-	94.6	57.1	47.1	105.7	

7. 하부구조 내진해석 결과

7.1 교각하단 부재력

구분		교축방향 해석시				교축직각방향 해석시				비고
		모멘트(kN·m)		전단력(kN)		모멘트(kN·m)		전단력(kN)		
교각	높이	교축	교직	교축	교직	교축	교직	교축	교직	
P1	좌	4.30	16,730	7,060	2,681	930	7,338	9,227	1,043	2,715
	우		16,856	7,131	2,739	939	6,854	9,087	831	2,680

※ 교각의 높이는 크랑과 기초를 제외한 높이임

7.2 교각하단 부재력 하중조합

- 1) 하중경우 1 : 1.0 × 교축방향 지진 + 0.3 × 교축직각방향 지진
- 2) 하중경우 2 : 0.3 × 교축방향 지진 + 1.0 × 교축직각방향 지진

구분			하중경우 1				하중경우 2				비고
			모멘트(kNm)		전단력(kN)		모멘트(kNm)		전단력(kN)		
교각	높이		교축	교직	교축	교직	교축	교직	교축	교직	
P1	좌	4.30	18,931	9,828	2,994	1,745	12,357	11,345	1,847	2,994	
	우		18,912	9,857	2,988	1,743	11,911	11,226	1,653	2,961	

※ 교각의 높이는 크랑과 기초를 제외한 높이임

7.3 교각상단 부재력

구 분		교축방향 해석시				교축직각방향 해석시				비고
		모멘트(kN·m)		전단력(kN)		모멘트(kN·m)		전단력(kN)		
교각	높이	교축	교직	교축	교직	교축	교직	교축	교직	
P1	좌	4.30	5,492	6,186	2,677	921	5,751	3,246	1,035	2,707
	우		5,365	6,117	2,735	930	6,022	3,370	821	2,672

※ 교각의 높이는 크랑과 기초를 제외한 높이임

7.4 교각상단 부재력 하중조합

- 1) 하중경우 1 : 1.0 × 교축방향 지진 + 0.3 × 교축직각방향 지진
- 2) 하중경우 2 : 0.3 × 교축방향 지진 + 1.0 × 교축직각방향 지진

구분		하중경우 1				하중경우 2				비고
		모멘트(kN·m)		전단력(kN)		모멘트(kN·m)		전단력(kN)		
교각	높이	교축	교직	교축	교직	교축	교직	교축	교직	
P1	좌	4.30	7,217	7,160	2,988	1,733	7,398	5,102	1,838	2,984
	우		7,172	7,127	2,981	1,731	7,632	5,205	1,641	2,951

※ 교각의 높이는 크랑과 기초를 제외한 높이임

구 분	교각	교축방향		교직방향		비고
		모멘트(kN·m)	전단력(kN)	모멘트(kN·m)	전단력(kN)	
P1	상단	기둥1	2,988	7,217	1,733	0.0033
		기둥2	1,838	7,160	2,988	0.0033
		기둥3	2,994	7,127	2,981	0.0033
		기둥4	2,981	7,172	7,632	0.0033
		기둥5	2,981	7,127	2,981	0.0033
		기둥6	2,981	7,172	7,632	0.0033
	하단	기둥1	2,988	7,217	1,733	0.0033
		기둥2	1,838	7,160	2,988	0.0033
		기둥3	2,994	7,127	2,981	0.0033
		기둥4	2,981	7,172	7,632	0.0033
		기둥5	2,981	7,127	2,981	0.0033
		기둥6	2,981	7,172	7,632	0.0033

11.2.2 시설물 점검이력

대상시설물은 1종 시설물로서 금회 점검은 최초의 정밀안전점검 이다. 준공이후 기준에 따라 정기안전점검을 지속적으로 실시해 왔으며, 정기안전점검 3회를 실시한 것으로 이력사항은 다음과 같다.

【표 11.2.1】 서문10교(서울방향) 점검이력사항

번호	기 간	구 분	점검 결과	안전 등급
1	2021. 03. 22 ~ 2021. 06. 30	정기안전점검	서문10교(서울방향)의 주요 손상현황으로 는 교면포장 포장부 망상균열, 접속부 망 상균열, 방호벽 접속부 파손, 신축이음 후 타재 균열, 후타재 파손 등이 조사되었다. 기발생한손상은초기건조수축및시공불량에 의한손상으로주의관찰및내구성확보차원의 보수가필요하다.	양호
2	2021. 08. 23 ~ 2021. 11. 24	정기안전점검	서문10교(서울방향)의 주요 손상현황으로 는 교면포장 포장부 망상균열, 접속부 망 상균열, 접속부 이격, 방호벽 접속부 파손, 균열(0.3mm이상), 신축이음 후타재 균열, 후타재 파손, 교대 신축이음 하부 누수, 체수, 균열(0.3mm이상) 등이 조사되었다. 기 발생한 손상은 초기건조수축 및 시공불 량에 의한 손상으로 주의관찰 및 내구성 확보 차원의 보수가 필요하다.	양호
3	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15	정기안전점검	교면포장 망상균열, 접속도로 망상균열, 접 속도로 후타재 접속부 이격 방호벽 접속부 파손, 균열(0.3mm이상) 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 후타 재 파손, 신축이음 하부 누수 교대 체수, 균열(0.3mm이상)	양호

11.2.3 전차 정밀안전점검 실시결과

금회 정밀안전점검은 최초의 정밀안전점검이다.

11.2.4 수집자료 검토결과 및 점검방향 설정

구 분	내 용	비고
설계도서	○ 현장조사 시 부재치수를 실측하여 구조물도와 비교·검토 후 치수가 상이할 경우 설계도서 재작성 하고, 실측치와 동일 시 구조물도를 기준을 과업을 진행토록 함	
시설물관리대장	○ 관리대장의 내용과 설계도서를 비교 검토한 결과, 상이한 내용은 없으며, 정밀한 현장소사를 실시하여 향후 유지관리를 위한 사항들을 보고서에 수록함	
시공관련자료	○ 안전, 품질, 공정 및 변경등에 관한 검토를 통해 합당한 공사가 시행 된 것으로 확인되었고, 안전점검 기록 및 현장시험을 통해 품질의 현 상태를 분석하고 확인함	
안전점검 및 정밀안전진단자료	○ 점검이력을 검토한 결과, 시설물의 손상 및 상태가 확인되었고, 기존 점검 결과를 비교·검토하여 추가 손상 확인, 보수여부 재확인 후 대책방안을 검토함	
보수보강자료	○ 일괄보수 보다는 하자보수를 통하여 단계적인 예방 보수가 시행되고 있고, 기 보수부 상태를 확인하여 재손상 발생여부를 확인함	
중 점 관리사항	○ 금회 점검에서는 시설물의 하중 변화 여부, 신규손상 발생 여부, 비파괴 시험 등에 대하여 중점조사 및 점검 방향으로 한다.	
시설물 특이사항	○ 중대결함 : 없음 ○ 구조가 변경(하중변화, 단면변화)된 경우 : 없음	
점검주기	○ 점검일 현재 정기점검은 총3회를 실시하였으며, 전반적으로 점검 시기는 적정하게 이루어지고 있는 것으로 조사됨.	

11.2.5 시설물 보수 이력

【표 11.2.2】 서문10교(서울방향) 보수이력사항

NO	보수위치	내용	기간	공사비	시공자	비고
1	—	—	—	—	—	—

11.2.6 시설물의 내진설계 여부 확인

【표 11.2.3】 내진설계 여부 확인

검토대상 부재	설계적용여부	결과	검토결과 요약
해당사항 없음	Y	—	—
• 준공도서 및 FMS상 내진설계는 반영 된 것으로 확인되었고, 내진성능평가는 미 실시 된 것으로 확인되었다.			

11.3 현장조사

11.3.1 개요

대상시설물에 대한 자료수집 및 현장조사결과를 토대로 정밀조사를 실시하기 위하여 고소차를 이용한 근접조사를 원칙으로 시행하였으며, 점검 망치를 이용한 타격조사를 실시하여 공동 및 박리, 층분리 발생여부를 확인 및 제거를 실시하였다.

가. 장비사용 현황

Span번호	조사방법 및 접근성	조사기간	비고
S1~S2	도보, 고소차	2022.08.22.~2022.12.11.	
			
작업전경		작업전경	
			
연단거리 측정		비파괴시험	

【사진 11.3.1】 근접조사를 위한 장비 사용 전경

11.3.2 현장조사 결과

가. 바닥판 하면

1) 부재의 개요

- 서문10교(서울방향)는 총 2경간으로 이루어져 있으며, 연장은 L=101.0m 폭 19.3m로 바닥판은 철근콘크리트로 시공되어있다.
- 바닥판하면에 대한 현장조사는 도보 및 고소점검차로 근접조사를 실시하였다.



【사진 11.3.2】 바닥판하면 전경

2) 현장조사 결과

- 바닥판 하면 현장조사 결과 전반적으로 양호한 상태이나 S2(A2) 단부 들뜸이 1개소 조사되었다.

【표 11.3.1】 바닥판하면 현장조사 결과

구분	들뜸 (㎡/개소)	
S1	—	—
S2	0.15	1
합계	0.15	1

	
S2(A2) 들뜸(0.3×0.5)	바닥판 하면 상태양호

【사진 11.3.3】 바닥판하면 전경

3) 기 점검 결과 비교

- 금회 정밀안전점검은 최초의 정밀안전점검이다.

4) 검토의견

- 바닥판하면은 전반적으로 양호한 상태이나 시공미흡, 다짐불량 등에 의한 S2(A2) 단부 들뜸이 1개소 조사되었으며, 구조물의 내구성 확보를 위해 단면보수를 실시하는 것이 필요하다.

나. 거더

1) 부재의 개요

- 바닥판으로부터 전달되는 상부하중을 지지하고 교량받침으로 하중을 전달하는 역할을 하는 거더는 PSC Spliced 거더 형식으로 시공되어 있으며, 도보 및 고소점검차로 현장조사를 실시하였다.



【사진 11.3.4】 거더 전경

2) 현장조사 결과

- 거더에 대한 현장조사 결과 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

【표 11.3.2】 거더 현장조사 결과

구분	상태양호	
S1	—	—
S2	—	—
합계	—	—

	
거더 상태양호	거더 상태양호

【사진 11.3.5】 거더 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 금회 정밀안전점검은 최초의 정밀안전점검이다.

4) 검토의견

- 거더는 손상이 없는 양호한 상태이며, 주기적인 점검을 통하여 추가 손상의 발생여부 확인에 대한 유지관리가 요구된다.

다. 가로보(2차부재)

1) 부재의 개요

- 공용기간 중 주거더의 횡변형 방지와 하중 횡분배 등의 역할을 하는 가로보는 콘크리트로 시공되어 있으며, 조사방법은 거더와 동일한 방법으로 도보 및 고소점검차를 통한 근접조사를 실시하였다.



【사진 11.3.6】 가로보 전경

2) 현장조사 결과

- 가로보에 대한 현장조사 결과, 전반적으로 양호한 상태로 조사되었으나 국부적인 재료분리가 조사되었다.

【표 11.3.3】 가로보 현장조사 결과

구분	재료분리 (㎡/개소)	
S1	0.06	1
S2	4.00	1
합계	4.06	2

	
S1-G6~7 재료분리(0.1×0.6)	S1-G6~7 재료분리(0.1×0.6)

【사진 11.3.7】 가로보 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 금회 정밀안전점검은 최초의 정밀안전점검이다.

4) 검토의견

- 가로보는 시공미흡, 다짐불량 등에 의한 국부적인 재료분리가 조사된 상태이며, 구조물의 내구성 확보를 위한 단면보수를 실시하는 것이 필요하다.

라. 교대

1) 부재의 개요

- 서문10교(서울방향) 교대는 역T형으로 시공되어있으며, 기초는 강관말뚝기초로 시공되어있다. 교대에 대한 현장조사는 도보를 이용한 근접조사를 실시하였다.



【사진 11.3.8】 교대 전경

2) 현장조사 결과

- 교대 A1, A2에 대한 현장조사 결과 전반적으로 양호한 상태이나 균열(0.3mm이상), 체수 등의 손상이 국부적으로 조사되었다.

【표 11.3.4】 교대 현장조사 결과

구분	균열(0.3mm이상) (m/개소)		체수 (m³/개소)	
A1	—	—	2.00	2
A2	4.00	2	3.00	3
합계	4.00	2	5.00	5

	
A1 구체 체수(1.0×2.0 ×2EA)	A2 균열(Cw=0.3mm이상)
	
A2 균열(Cw=0.3mm이상)	A2 전경

【사진 11.3.9】 교대 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 금회 정밀안전점검은 최초의 정밀안전점검이다.

4) 검토의견

- 교대에 신축이음을 통한 우수유입으로 인한 체수, 시공시 건조수축, 온도변화, 거푸집 조기탈형 등에 의한 균열이 조사되었으며, 조사된 손상은 내구성 확보 차원의 표면처리, 주입보수 등의 조치가 필요하며, 주기적인 점검을 통하여 손상의 추가 및 진전여부에 대한 주의관찰이 요구된다.

마. 교각

1) 부재의 개요

- 서문10교(서울방향)의 교각은 π 형, 기초는 강관말뚝기초로 시공되어 있다. 교각에 대한 현장조사는 도보 및 고소점검차를 통한 근접조사를 실시하였다.



【사진 11.3.10】 교각 전경

2) 현장조사 결과

- 교각에 대한 현장조사 결과, 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

【표 11.3.5】 교각 현장조사 결과

구분	상태양호
P1	—
합계	—

	
교각(P1) 상태양호	교각(P1) 상태양호

【사진 11.3.11】 교각 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 금회 정밀안전점검은 최초의 정밀안전점검이다.


4) 검토의견

- 교각은 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었으며, 추가손상 발생여부에 대한 지속적인 유지관리를 실시하는 것이 요구된다.

바. 교량받침

1) 부재의 개요

- 서문10교(서울방향)의 받침은 면진받침 및 포트받침으로 총 21기가 설치되어 있으며, 받침장치의 순번은 한국도로공사 집중점검세부시행 방법에 따라 번호를 부여하여 현장조사를 수행하였다.

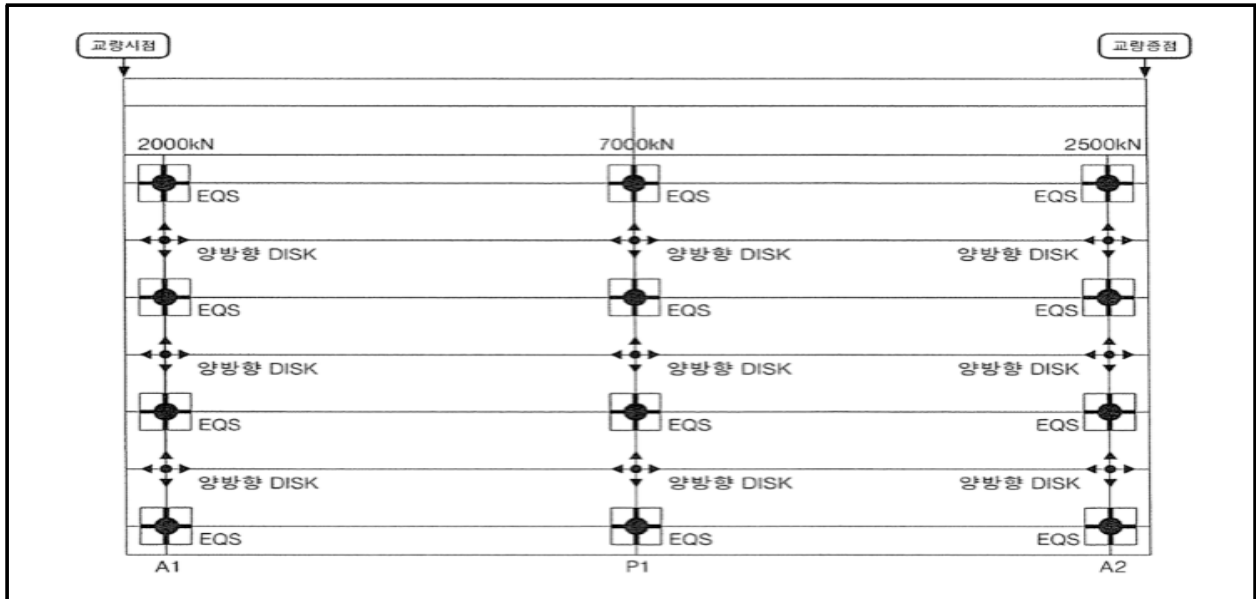

【그림 11.3.1】 교량받침 배치도



【사진 11.3.12】 교량받침 전경

2) 현장조사 결과

- 교량받침에 대한 현장조사 결과 받침몰탈 균열, 플레이트 부식이 국부적으로 조사되었다.

【표 11.3.6】 교량받침 현장조사 결과

구분	받침몰탈 균열 (m/개소)		플레이트 부식 (개소)	
A1	0.10	1	2.00	2
P1	—	—	—	—
A2	0.10	1	—	—
합계	0.20	2	2.00	2

	
A1-Sh7 받침몰탈 균열(Cw=0.3mm미만)	A1-Sh5 플레이트 부식
	
A1-Sh7 플레이트 부식	A2-Sh1 받침몰탈 균열(Cw=0.3mm미만)

【사진 11.3.13】 교량받침 손상현황

3) 기 점검 결과 비교


- 금회 정밀안전점검은 최초의 정밀안전점검이다.

4) 검토의견


- 교량받침에서 발생한 받침물탈 균열, 플레이트 부식은 건조수축, 온도변화, 거푸집 조기탈형, 시공미흡, 외기노출, 우수유입 등에 의한 손상으로 구조물의 내구성 확보 차원에서 표면처리, 도장보수 등을 실시하는 것이 필요하다.

5) 연단거리 검토

- 교대 및 교각의 교좌면은 상부구조로부터 집중하중을 받는 부위이고, 지진시에는 큰 수평력이 작용하는 곳이다. 연단거리가 짧으면 고정단에서는 콘크리트 구체 또는 교량받침이 파손될 수 있고, 가동단에서는 최악의 경우 받침이 벗어나 거더가 낙하할 수도 있다.
- 상부구조의 길이에 따라 ‘도로교설계기준(2009, 국토교통부)’에서는 최소값을 규정하고 있다.

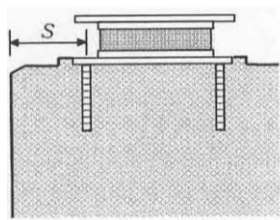

(a) 고무받침

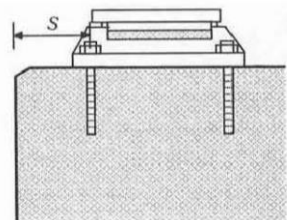

(b) 강재받침

- 거더의 경간길이 100m 이하
: $S(\text{mm}) = 200 + 5L$
 - 거더의 경간길이 100m 이상
: $S(\text{mm}) = 300 + 4L$
- 여기서, L은 경간길이(m)

【그림 11.3.2】 도로교설계기준 연단거리 산출방법



받침장치 연단거리 측정

받침장치 연단거리 측정

【사진 11.3.14】 교량받침장치 연단거리측정

① 연단거리 산출

- 거더 경간길이(L=45.0m) : $200 + 5 \times 45.0 = 425(\text{mm})$
- 거더 경간길이(L=56.0m) : $200 + 5 \times 56.0 = 480(\text{mm})$

【표 11.3.7】연단거리 측정 결과

구 분		설계 연단거리 (mm)	실측 연단거리(mm)							검토 결과
			Sh1	Sh2	Sh3	Sh4	Sh5	Sh6	Sh7	
A1		425	700	700	710	710	700	700	700	O.K
P1	A1측	425	1100	1080	1090	1090	1090	1100	1100	O.K
	A2측	480	1100	1090	1090	1090	1080	1090	1100	O.K
A2		480	700	710	700	700	710	710	710	O.K

② 연단거리 검토의견

- 연단거리 측정 결과, 전 개소 모두 실측 연단거리가 계산 연단거리를 상회하고 있는 것으로 측정되어 설계기준을 만족하고 있는 것으로 검토되었다.

6) 교량받침 신축거동상태 검토

가동받침은 상부구조의 온도변화, 처짐 콘크리트의 크리프 및 건조수축 등에 의해 생기는 이동량에 대해서 여유를 가져야 한다.



【사진 11.3.15】교량받침 이동량 측정

① 설계기준온도(−15℃ ~ 35℃(한랭지방))에 따른 여유량 검토

【표 11.3.8】교량받침 이동량(설계기준 온도) 산정

구 분	온도변화 (ΔT , °C)		선팽창 계수 (α)	신축거더길이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		비고
	동절기	하절기			동절기	하절기	
A1	39.8	10.2	0.00001	50.5	20.1	5.2	
P1	39.8	10.2	0.00001	5.5	2.2	0.6	
A2	39.8	10.2	0.00001	50.5	20.1	5.2	

1) 조사당시 온도 : 24.8℃(조사일 : 2022년 08월 24일, 평균온도, 서울)
 2) 검토온도 : −15℃ ~ 35℃(한랭지방)
 * 준공도면상 P1이 고정단으로 되어있으나, 현장조사시 가동단으로 확인되었으며, 이에 고정단을 교량의 중앙부(시점에서 50.5m)로 설정하여 계산에 임하였음

【표 11.3.9】교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과

위치		이동량	실측 받침 가동여유량		최대 받침 이동량		허용 변위 (mm)	검토 결과
			수축	신장	최대수축	최대신장		
A1	SH1	15(A2)	35	65	20.1	5.2	±50	O.K
	SH2	15(A2)	35	65			±50	O.K
	SH3	15(A2)	35	65			±50	O.K
	SH4	15(A2)	35	65			±50	O.K
	SH5	15(A2)	35	65			±50	O.K
	SH6	15(A2)	35	65			±50	O.K
	SH7	15(A2)	35	65			±50	O.K
P1	SH1	0	50	50	2.2	0.6	±50	O.K
	SH2	0	50	50			±50	O.K
	SH3	0	50	50			±50	O.K
	SH4	0	50	50			±50	O.K
	SH5	0	50	50			±50	O.K
	SH6	0	50	50			±50	O.K
	SH7	0	50	50			±50	O.K
A2	SH1	5(A1)	45	55	20.1	5.2	±50	O.K
	SH2	5(A1)	45	55			±50	O.K
	SH3	5(A1)	45	55			±50	O.K
	SH4	5(A1)	45	55			±50	O.K
	SH5	5(A1)	45	55			±50	O.K
	SH6	5(A1)	45	55			±50	O.K
	SH7	5(A1)	45	55			±50	O.K

주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K


② 교량받침 이동량 검토의견

- 계산여유량과 실측여유량의 비교·검토결과 가동여유량이 충분한 것으로 조사되었으며, 교량 받침의 이탈 가능성은 없는 상태로 판단된다.

사. 신축이음장치

1) 부재의 개요

- 본 교량의 신축이음장치는 A1, A2 모두 뉴모노셀 조인트로 시공된 상태이다.

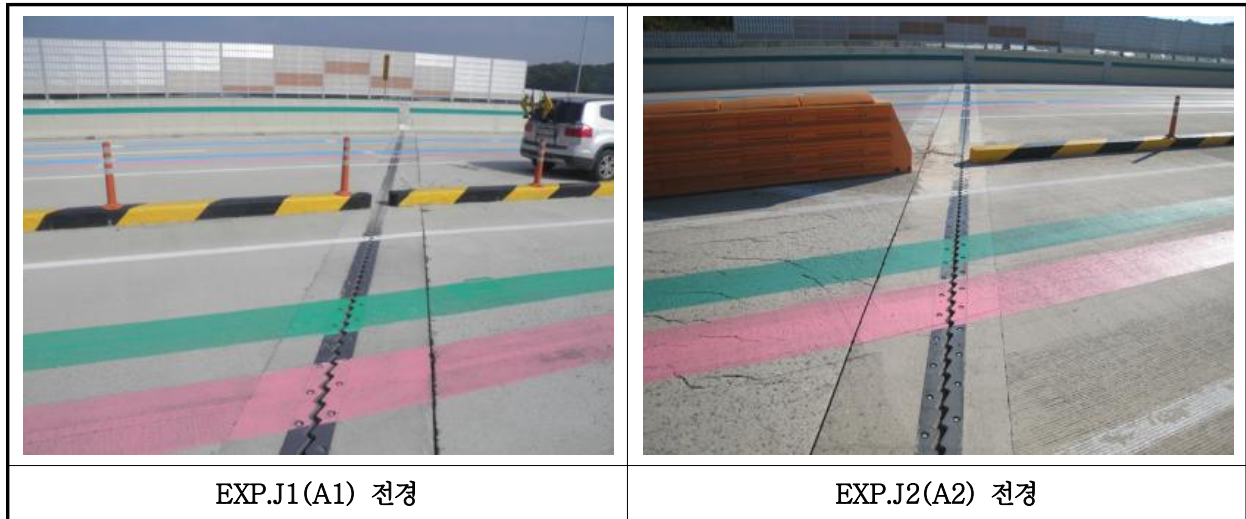



【사진 11.3.16】 신축이음장치 전경

2) 현장조사 결과

- 신축이음 현장조사 결과 하부 누수, 후타재 균열, 파손, 차수판 볼트탈락이 조사되었다.

【표 11.3.10】 신축이음장치 현장조사 결과

구분	하부 누수 (m/개소)		후타재 균열 (0.3mm미만) (m/개소)		후타재 파손 (㎡/개소)		차수판 볼트탈락 (개소)	
A1 (EXP J1)	4.00	4	8.00	20	—	—	—	—
A2 (EXP J2)	2.00	4	8.00	20	0.02	2	2.00	2
합계	6.00	8	16.00	40	0.02	2	2.00	2

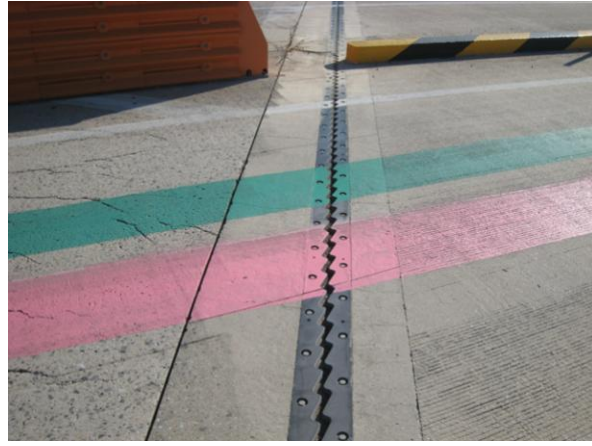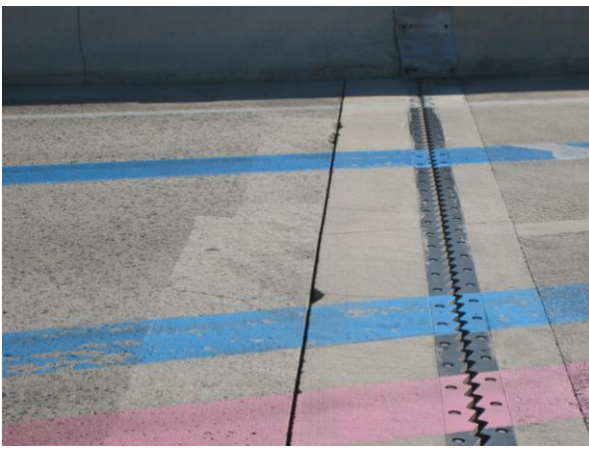	
A2 하부 누수(L=0.5m × 4EA)	A2 후타재 균열(Cw=0.3mm미만)
	
A2 후타재 파손(0.1×0.1 × 2EA)	A2 차수판 볼트탈락(2EA)

【사진 11.3.17】 신축이음장치 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 금회 정밀안전점검은 최초의 정밀안전점검이다.

4) 검토의견

- 신축이음에 발생한 하부 누수, 후타재 균열 및 파손, 차수판 볼트탈락은 초기 건조수축, 온도 변화, 주행차량의 윤하중 및 충격, 시공미흡 등에 의해 발생한 손상으로 판단되며, 구조물의 내구성 확보 및 2차부재의 손상 방지를 위해 표면처리, 단면보수, 정비(재설치 등)를 실시하는 것이 필요하다.

5) 신축이음 거동상태 검토

① 설계기준온도(−15℃ ~ 35℃(한랭지방))에 따른 여유량 검토

구분	계산방법				비고																		
이론 신축량	- 온도변화에 의한 이동량 $\Delta Lt = \Delta T \cdot \alpha \cdot L$ - 여기서, ΔLt : 온도변화에 의한 이동량 ΔT : 온도변화 범위(기상청 자료참조) α (강재): 1.2×10^{-5}, α (콘크리트): 1.0×10^{-5} - L : 신축보의 길이(mm)																						
	- 소요 가동량 산정 - 조사일 : 2022. 10. 19. 기온 적용: 10.5℃(일평균) ΔT(신장시) : 35.0℃-10.5℃ = 24.5℃ ΔT(수축시) : -15.0℃-(10.5℃) = 25.5℃ ΔLt(최소필요유간) : $\Delta T \times \alpha \times L$ - 형식별 온도변화범위(℃)<table><tr><th colspan="2">교량형식</th><th>보통지방</th><th>한랭지방</th><th>선팽창계수 α (/℃)</th></tr><tr><td rowspan="2">강 교</td><td>상로교</td><td>-10~+40</td><td>-20~+40</td><td>1.2×10^{-5}</td></tr><tr><td>하로교, 강바닥판교</td><td>-10~+50</td><td>-20~+40</td><td>1.2×10^{-5}</td></tr><tr><td colspan="2">RC, PSC교</td><td>-5~+35</td><td>-15~+35</td><td>1.0×10^{-5}</td></tr></table>				교량형식		보통지방	한랭지방	선팽창계수 α (/℃)	강 교	상로교	-10~+40	-20~+40	1.2×10^{-5}	하로교, 강바닥판교	-10~+50	-20~+40	1.2×10^{-5}	RC, PSC교		-5~+35	-15~+35	1.0×10^{-5}
교량형식		보통지방	한랭지방	선팽창계수 α (/℃)																			
강 교	상로교	-10~+40	-20~+40	1.2×10^{-5}																			
	하로교, 강바닥판교	-10~+50	-20~+40	1.2×10^{-5}																			
RC, PSC교		-5~+35	-15~+35	1.0×10^{-5}																			

【사진 11.3.18】 신축이음 유간 측정방법

【표 11.3.11】 신축이음 신축이동량 산정

구 분	온도변화 (ΔT , ℃)		선팽창 계수 (α)	신축거더 길이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		신축이음 실측유간 (mm)	바닥판 실측유간 (mm)	거더 실측유간 (mm)	비고
	동절기	하절기			동절기	하절기				
A1	25.5	24.5	0.00001	50.5	12.9	12.4	35	70	140	
A2	25.5	24.5	0.00001	50.5	12.9	12.4	30	65	155	
1) 조사당시 온도 : 10.5℃(조사일 : 2022년 10월 19일, 평균온도, 서울) 2) 검토온도 : −15℃ ~ 35℃(한랭지방)										

【표 11.3.12】 신축이음 가동여유량 검토결과

구 분		계산 이동량(mm)		점검당시 실측유간(mm) ③	허용량(mm) ④	신축 여유량(mm)		검토 결과
		최대 수축시 ①	최대 신장시 ②			최대 수축시 ④-(①+③)	최대 신장시 (③-②)	
A1	신축이음	12.9	12.4	35	50	2.10	22.60	O.K
	바닥판			70	-	-	57.6	O.K
	거더			140	-	-	127.6	O.K
A2	신축이음	12.4	12.4	30	60	17.60	17.60	O.K
	바닥판			65	-	-	52.6	O.K
	거더			155	-	-	142.6	O.K
주) 판정 : 0.0mm ≤ 신축 여유량 ≤ 허용량 ⇒ O.K								

6) 신축거동상태 검토의견

- 신축이음 유간을 검토한 결과, 온도변화에 따른 수축 및 신장시 모든 신축이음에서 여유량을 확보하고 있는 것으로 평가되었다.

아. 교면포장

1) 부재의 개요

- 서문10교(서울방향)의 바닥판 상면에 위치하여 차량에서 발생하는 진동을 흡수·분산시키고, 외부의 불리한 환경조건에 대해서 바닥판을 보호하는 역할을 하는 교면포장은 L.M.C 포장으로 되어있다.



【사진 11.3.19】 교면포장 전경

2) 현장조사 결과

- 교면포장의 현장조사 결과 망상균열, 접속도로 망상균열, 접속부 이격이 조사되었다.

【표 11.3.13】 교면포장 현장조사 결과

구분	망상균열 (m ² /개소)		접속도로 망상균열 (m ² /개소)		접속부 이격 (m/개소)	
S1	157.50	1	—	—	15.00	1
S2	157.50	1	22.00	1	15.00	1
합계	315.00	2	22.00	1	30.00	2

	
S1 접속부 이격(L=15.0m)	S2 접속도로 망상균열 (5.5m × 4.0m)
	
S2 망상균열(52.5m × 3.0m)	S2 망상균열(52.5m × 3.0m)

【사진 11.3.20】 교면포장 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 금회 정밀안전점검은 최초의 정밀안전점검이다.

4) 검토의견

- 교면포장에 발생한 망상균열, 접속도로 망상균열, 접속부 이격은 초기 건조수축, 온도변화, 주행차량의 윤하중, 다짐불량 등에 의해 발생한 손상으로 판단되며, 구조물의 내구성 및 주행차량의 안전성 확보를 위해 표면처리, 실링재 충전, 재포장 등의 보수대책을 수립하는 것이 요구된다.

자. 배수시설

1) 부재의 개요

- 서문10교(서울방향)는 교량의 횡단구배 특성에 따라 교량의 우측에 배수시설이 설치되어 있다.




【사진 11.3.21】 배수시설 전경

2) 현장조사 결과

- 배수시설에 대한 현장조사 결과, 손상이 없는 양호한 상태로 확인되었다.

【표 11.3.14】 배수시설 현장조사 결과

구분	상태양호
S1	—
S2	—
합계	—

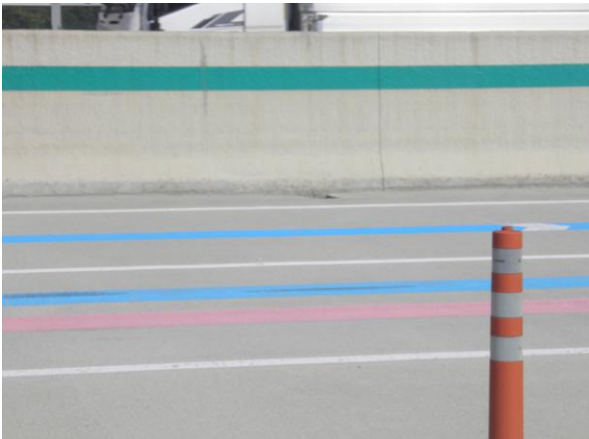	
배수구 상태 양호	배수관 상태 양호

【사진 11.3.22】 배수시설 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 금회 정밀안전점검은 최초의 정밀안전점검이다.

4) 검토의견

- 배수시설은 현재 양호한 상태이며, 공용기간 경과 및 차량통행에 의한 비산물퇴적 등의 원인으로 이물질퇴적, 체수, 배수관 부식 등의 손상이 발생할 수 있으므로 주기적인 정비를 통한 유지관리가 필요하다.

차. 방호벽

1) 부재의 개요

- 차량의 차도이탈 방지, 사고시 완충작용 등의 기능을 하는 방호울타리는 철근콘크리트 구조로 설치되어있다.



【사진 11.3.23】 방호벽 및 중앙분리대 전경

2) 현장조사 결과

- 방호벽에 대한 현장조사 결과 균열(0.3mm미만), 접속부 균열(0.3mm미만) 및 파손이 조사되었다.

【표 11.3.15】 방호벽 및 중앙분리대 현장조사 결과

구분	균열(0.3mm미만) (m/개소)		접속부 파손 (m²/개소)		접속부 균열(0.3mm미만) (m/개소)	
S1	33.00	36	—	—	—	—
S2	30.00	20	0.25	1	4.00	2
합계	63.00	56	0.25	1	4.00	2

	
S1 방호벽 균열(Cw=0.3mm미만)	S1 방호벽 균열(Cw=0.3mm미만)
	
S2 방호벽 균열(Cw=0.3mm미만)	S2 방호벽 접속부 파손(0.5×0.5)

【사진 11.3.24】 방호벽 및 중앙분리대 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 금회 정밀안전점검은 최초의 정밀안전점검이다.

4) 검토의견

- 방호벽에 발생한 균열, 파손은 건조수축, 온도변화, 시공미흡, 다짐불량 등에 의한 손상으로 부재의 내구성 확보를 위한 표면처리, 단면보수를 실시하는 것이 필요하다.

카. 교량 점검시설

1) 부재의 개요

- 서문10교(서울방향)의 점검로는 교량 상면 갓길을 이용하여 출입가능하며, A1, A2에 강재+알루미늄 재질의 점검로가 설치되어 있다.



【사진 11.3.25】 교량 점검시설 전경

2) 현장조사 결과

- 교대에 설치된 점검로 조사 시 점검발판, 볼트 체결상태, 점검난간, 점검계단 등을 중점적으로 조사하였으며, 전반적으로 양호한 상태로 확인되었다.

【표 11.3.16】 교량 점검시설 현장조사 결과

구분	상태양호
A1	—
A2	—
합계	—



【사진 11.3.26】 교량 점검시설 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 금회 정밀안전점검은 최초의 정밀안전점검이다.

4) 검토의견

- 점검시설은 현재 양호한 상태로 확인되었으며, 주기적인 점검을 통한 손상의 발생여부 확인 등의 유지관리가 요구된다.

타. 공중이 이용하는 부위

공중이 이용하는 부위는 추락방지시설, 도로포장, 도로부 신축이음부, 환기구 등의 덮개가 있다.

1) 도로포장

공중이 이용하는 부위 중 도로포장은 “현장조사 결과 - 교면포장”에 기입된 사항으로 대체하였다.

2) 도로부 신축이음부

공중이 이용하는 부위 중 도로부 신축이음부는 “현장조사 결과 - 신축이음장치”에 기입된 사항으로 대체하였다.

3) 추락방지시설, 환기구 등의 덮개

공중이 이용하는 부위 중 추락방지시설, 환기구 등의 덮개는 미설치된 상태이다.

11.3.3 현장조사 총괄표

【표 11.3.17】 손상내용 총괄표

구분	손상 내용	단위	물량	개소	비고
바닥판 하면	들뜸	m ²	0.15	1	
거터외부	상태양호	—	—	—	
가로보	재료분리	m ²	4.06	2	
교대	균열(0.3mm이상)	m	4.00	2	
	체수	m ²	5.00	5	
교각	상태양호	—	—	—	
교량받침	반침몰탈 균열	m	0.20	2	
	플레이트 부식	EA	2.00	2	
신축이음	하부 누수	m	6.00	8	
	후타재 균열(0.3mm미만)	m	16.00	40	
	후타재 파손	m ²	0.02	2	
	차수판 볼트탈락	EA	2.00	2	
교면포장	망상균열	m ²	315.00	2	
	접속도로 망상균열	m ²	22.00	1	
	접속부 이격	m	30.00	2	
배수시설	상태양호	—	—	—	
방호벽	균열(0.3mm미만)	m	63.00	56	
	접속부 파손	m ²	0.25	1	
	접속부 균열(0.3mm미만)	m	4.00	2	
점검시설	상태양호	—	—	—	

11.3.4 전회차 손상물량 비교

- 금회 정밀안전점검은 최초의 정밀안전점검이다.

11.4 콘크리트 내구성 조사

콘크리트 내구성조사는 구조물에 열화손상이 이미 현저하게 진행되었을 경우 열화의 정도 및 그 원인 관계를 조사하고 보수·보강 여부를 판정하며, 아직 열화손상이 없거나 경미한 구조물은 내구성조사에 의해서 향후 열화 경향을 예측하고 예방보전을 검토하기 위한 자료를 수집하는 것을 목적으로 한다.

본 과업의 내구성조사는 『시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(2021. 12, 국토교통부/국토안전관리원)』에 근거하여 시험방법, 시험빈도 및 평가방법 등을 실시하였다.

11.4.1 조사 현황 및 위치

가. 조사 현황

본 과업에서 콘크리트 내구성조사를 위해 콘크리트 강도시험(반발경도시험), 탄산화깊이 측정 등을 실시하였으며, 각 부재별 콘크리트 비파괴시험 현황은 다음과 같다.

【표 11.4.1】 콘크리트 비파괴시험 현황

항 목	기준수량		수 량(개소)				비 고
	상부구조	하부구조	기준		실시		
			상부	하부	상부	하부	
반발경도 시 험	50m 마다	연장 50m마다	3	3	3	3	
탄산화 깊이 측정	• 5경간 이내: 2~3개소 ¹⁾ • 5경간 이상: 3~6개소 ²⁾		2	1	2	2	

주1) 교량 상부구조에서 최소 1개소 이상 실시

주2) 교량 상부구조에서 최소 2개소 이상 실시

나. 콘크리트 내구성시험 위치 선정사유


대상 구조물에 대한 재료시험은 도보로 접근이 가능한 위치를 우선적으로 실시하였으며, 도보로 접근이 가능하지 못한 부위는 고소차, 사다리 등을 이용하여 접근 후 시험을 실시하였다. 교량은 전반적으로 양호한 상태이기 때문에 건전부에서 시험을 실시하였다. 기존에 실시한 부위는 주변 및 미실시한 부재를 중심으로 실시하여 차후 점검 및 진단 비교·평가를 목적으로 하였다.

다. 조사 사진



【사진 11.4.1】 콘크리트 내구성조사 현황

라. 콘크리트 내구성조사 위치도

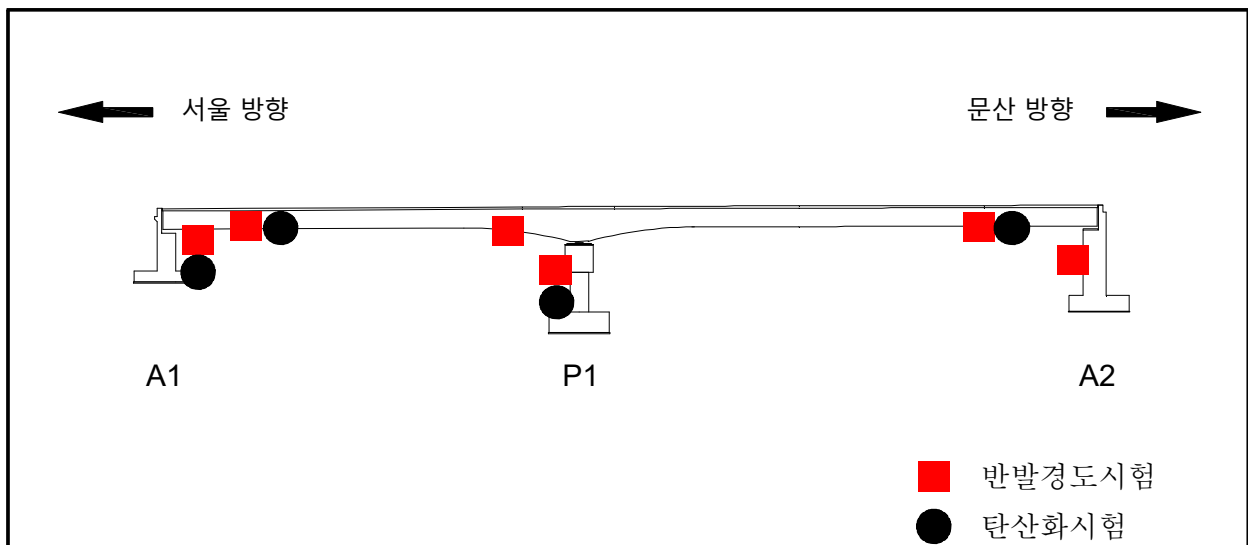

【그림 11.4.1】 콘크리트 내구성조사 위치도

11.4.2 시험결과 및 분석

가. 콘크리트 강도시험

콘크리트 비파괴강도시험은 상·하부구조에서 반발경도시험(각 3개소)을 실시하였으며, 검토 결과는 다음과 같다.

① 비파괴강도 시험결과

【표 11.4.2】 상부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과(바닥판)

시험위치			반발경도법(MPa)				설계기준 강도(MPa)	비고
			반발경도(R_o)	일본재료 학회	일본건축 학회	재령보정 계수		
상부 구조	S1(A1)	바닥판	46.2	27.2	28.7	0.67	27.0	
	S1(P1)	바닥판	46.5	27.5	28.9			
	S2	바닥판	46.3	27.3	28.7			

【표 11.4.3】 하부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과(교대)

시험위치			반발경도법(MPa)				설계기준 강도(MPa)	비고
			반발경도(R_o)	일본재료 학회	일본건축 학회	재령보정 계수		
하부 구조	A1	구체	45.4	26.6	28.3	0.67	24.0	
	A2	구체	44.0	25.4	27.7			

【표 11.4.4】 하부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과(교각)

시험위치			반발경도법(MPa)				설계기준 강도(MPa)	비고
			반발경도(R_o)	과학기술부	권영웅 외	재령보정 계수		
하부 구조	P1	코핑부	48.7	41.2	49.2	0.67	40.0	

- 반발경도법에 의한 압축강도 측정결과 상부구조 바닥판하면 27.1~28.9MPa, 하부구조 교대 25.4~28.3MPa, 교각 41.2~49.2MPa 로 측정되었으며, 설계기준 압축강도(바닥판: 27.0MPa, 교대: 24.0MPa, 교각: 40.0MPa)를 상회하므로, 강도 저하가 없는 것으로 판단된다.

【표 11.4.5】 비파괴강도 시험결과 분석

구 분	시험방법	측정강도(A)	설계기준강도(B)	A/B×100(%)
상부구조	바닥판 하면	27.1~28.9	27.0	100.9~106.9
하부구조	교대	25.4~28.3	24.0	105.7~118.0
	교각	41.2~49.2	40.0	103.0~123.0

② 기 점검결과와의 비교

- 금회 정밀안전점검이 최초의 정밀안전점검이다.

나. 탄산화 깊이 측정

탄산화 깊이 측정은 드릴링을 통한 천공 후 지시약을 사용하여 적색으로 변색되는 시점을 탄산화깊이로 정하였으며, 버니어캘리퍼스를 이용하여 그 깊이를 측정하였다. 피복두께는 설계피복두께를 적용하였다.

① 탄산화 깊이 측정결과

【표 11.4.6】 탄산화 깊이 측정결과 및 평가

시험위치		탄산화 깊이 (mm)	피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가 결과
상부구조	S1 바닥판하면	2.0	40.0	38.0	1.41	100년이상	a
	S2 바닥판하면	2.0	40.0	38.0	1.41	100년이상	a
하부구조	A1 구체	2.0	100.0	98.0	1.41	100년이상	a
	P1 코핑부	3.0	100.0	97.0	2.12	100년이상	a

- 측정결과, 상부구조 탄산화깊이는 2.0mm, 하부구조 탄산화깊이는 2.0~3.0mm로 측정되었으며, 잔여깊이가 30mm이상을 확보하고, 세부지침 지침기준 "a"로 평가 되어 탄산화에 따른 철근의 부식발생 영향은 없는 것으로 판단된다.

【표 11.4.7】탄산화 시험결과 분석

구 분	탄산화 깊이(mm)	잔여깊이(mm)	비 고
상부구조	2.0	38.0	
하부구조	2.0~3.0	97.0~98.0	

② 기 점검결과와의 비교

- 금회 정밀안전점검이 최초의 정밀안전점검이다.

다. 금회점검 내구성조사 결과요약

【표 11.4.8】금회 점검 내구성조사 결과요약

시 험 명	시험부위		시험 결과		비 고
			측정결과	설계기준	
비파괴 강도 (MPa)	상부구조	바닥판 하면	27.1~28.9	27.0	■ 설계강도 이상(양호)
	하부구조	교대	25.4~28.3	24.0	
		교각	41.2~49.2	40.0	
탄산화 잔여깊이 (mm)	상부구조		38.0	a등급	■ 탄산화 잔여깊이 30mm이상 ■ 탄산화에 의한 내구성저하 없음
	하부구조		97.0~98.0	a등급	
종합 평가	• 콘크리트 강도는 설계강도 이상으로 양호한 상태로 평가됨 • 탄산화에 의한 내구성 저하 가능성은 없는 상태임				

라. 기 점검결과와 비교

- 금회 정밀안전점검이 최초의 정밀안전점검이다.

11.5 상태평가

시설물의 상태평가는 재료시험 및 현장조사에 의해 시설물의 각 부재로부터 발견된 상태변화(결함, 손상, 열화)를 근거로 하여 『시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침 (안전점검·진단 편 -2021. 12.)』의 상태평가 기준에 따라 실시한다. 정밀점검의 상태평가 기준은 시설물의 전체 부재에 대하여 외관조사망도를 작성하여 부재별로 상세히 상태평가를 실시하며, 책임기술자가 시설물 전체에 대한 상태평가 결과를 결정하게 된다.

11.5.1 시설물 전체 상태평가 결과

가. 상태평가 결과

현장조사 및 시험결과에 의한 상태평가를 수행한 결과, 구조물에 영향을 미칠만한 손상은 조사되지 않은 상태로서 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인 'B등급' 으로 산정되었다.

【표 11.5.1】 상태평가 결과표

부재의 분류			상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화	
													상부	하부
S1	A1	Spliced	a	a	b	b	a	b	c	b	a	q	a	a
S2	P1	Spliced	b	a	b	b	a	c	—	a	a	q	a	a
	A2								c	b	c	q	—	—
평균			0.150	0.100	0.200	0.200	0.100	0.300	0.400	0.167	0.200	—	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	—	4	3
(평균×가중치) /가중치합			0.027	0.020	0.010	0.014	0.003	0.006	0.036	0.015	0.040	—	0.004	0.003
													0.178	
													B	

■ 결함도 범위 : $0.130 \leq \text{결함도지수}(0.178) < 0.260$

나. 시설물 전체 상태평가 결과

【표 11.5.2】 시설물 전체 상태평가 결과표

구 분	환산 결합도점수	상태평가 등급	연장 (m)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결합도점수 X 연장비
서문10교(서울방향)	0.178	B	101	3	303	1.000	0.178
합계(Σ)			101	3	303	1	0.178
1. 평가지수 =							0.178
2. 상태평가결과 =							B

11.5.2 기 점검 결과와의 비교


- 금회 정밀안전점검은 최초의 정밀안전점검이다.

11.6 종합평가 및 안전등급 지정

11.6.1 종합평가 결과 산정방법

현장조사에 따른 상태평가등급과 안전성 검토에 근거한 안전성평가등급 중 낮은 등급을 시설물의 종합평가등급으로 결정한다.

■ 종합평가 등급=MIN(상태평가 결과, 안전성 평가 결과)

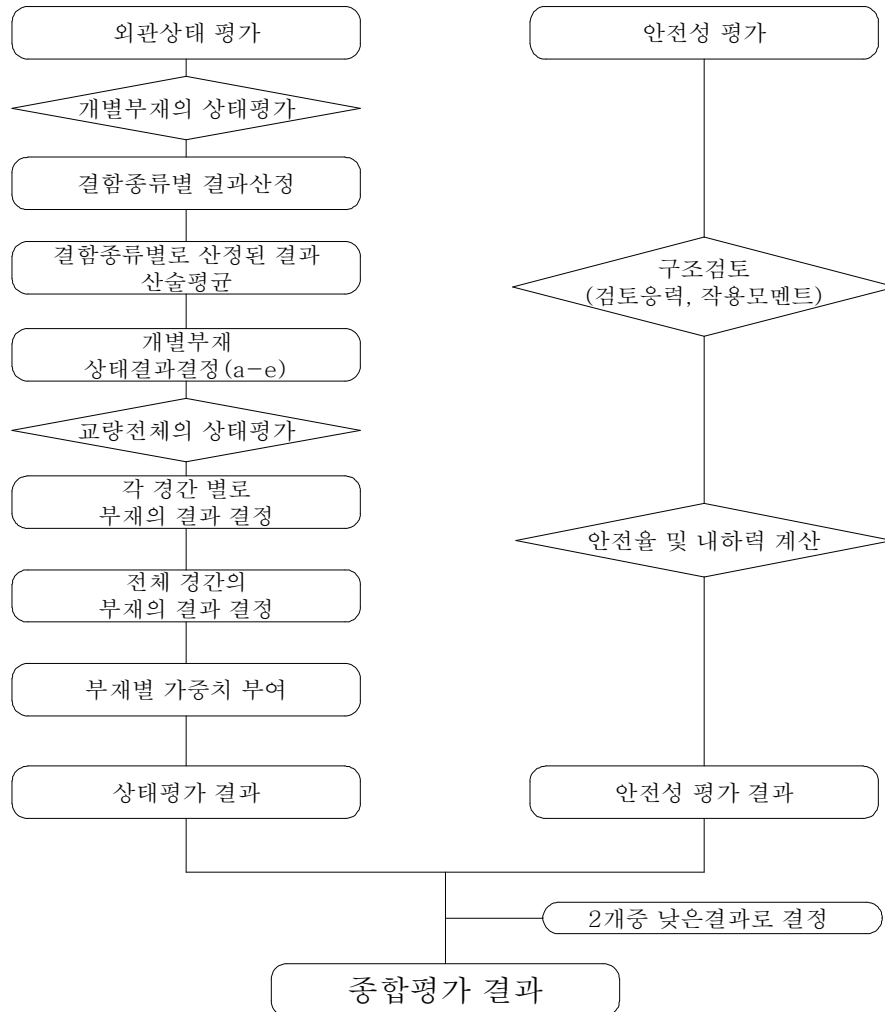

【그림 11.6.1】 종합평가 결과 산정절차

11.6.2 종합평가 결과

본 과업에서는 안전성평가를 실시하지 않았으므로, 현장조사 및 시험에 의한 상태평가 결과를 검토하여 종합평가 결과는 “B” 로 평가되었다.

【표 11.6.1】 종합평가 결과

구조물명	상태평가 결과		안전성평가 결과		종합평가 결과
	환산결함도점수	기준	S·F	기준	
서문10교(서울방향)	0.178	B	—	—	B
종합평가	•현장조사 및 내구성조사에 의한 상태평가 결과는 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 “B” 로 평가됨 •종합평가 결과, “B” 로 평가됨				

11.6.3 안전등급 지정

종합평가 결과에 따른 본 시설물의 안전등급은 『보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태』인 “B등급” 으로 지정하였다.

【표 11.6.2】 안전등급 지정

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나, 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물 안전에 위협이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

11.7 보수·보강 및 유지관리방안

11.7.1 보수·보강 방안

【표 11.7.1】 손상별 보수·보강 방안

구분	손상 내용	단위	물량	개소	보수방안	우선순위
바닥판 하면	들뜸	m ²	0.15	1	단면보수	하자
거더외부	상태양호	—	—	—	—	—
가로보	재료분리	m ²	4.06	2	단면보수	하자
교대	균열(0.3mm이상)	m	4.00	2	주입보수	하자
	채수	m ²	5.00	5	정비	하자
교각	상태양호	—	—	—	—	—
교량받침	반침몰탈 균열	m	0.20	2	표면처리	하자
	플레이트 부식	EA	2.00	2	재도장	하자
신축이음	하부 누수	m	6.00	8	정비, 재설치	하자
	후타재 균열(0.3mm미만)	m	16.00	40	표면처리	하자
	후타재 파손	m ²	0.02	2	단면보수	하자
	차수판 볼트탈락	EA	2.00	2	정비	하자
교면포장	망상균열	m ²	315.00	2	표면처리 (재포장)	하자
	접속도로 망상균열	m ²	22.00	1	표면처리 (재포장)	하자
	접속부 이격	m	30.00	2	실링재 충전	하자
배수시설	상태양호	—	—	—	—	—
방호벽	균열(0.3mm미만)	m	63.00	56	표면처리	하자
	접속부 파손	m ²	0.25	1	단면보수	하자
	접속부 균열(0.3mm미만)	m	4.00	2	표면처리	하자
점검시설	상태양호	—	—	—	—	—

11.7.2 개략공사비

【표 11.7.2】 개략공사비

구 분	손상내용	보수방안	손상물량	보수물량	단위	단가 (천원)	개략공사비 (천원)	우선 순위
바닥면	들뜸	단면보수	0.15	0.23	m ²	—	—	하자
가로보	재료분리	단면보수	4.06	6.09	m ²	—	—	하자
교대	균열(0.3mm이상)	주입보수	4.00	6.00	m	—	—	하자
	채수	정비	5.00	7.50	m ²	—	—	하자
교량받침	받침몰탈 균열	표면처리	0.20	0.05	m ²	—	—	하자
	플레이트 부식	재도장	2	2	EA	—	—	하자
신축이음	하부 누수	정비, 재설치	6.00	9.00	m	—	—	하자
	후타재 균열(0.3mm미만)	표면처리	16.00	4.00	m ²	—	—	하자
	후타재 파손	단면보수	0.02	0.03	m ²	—	—	하자
	차수판 볼트탈락	정비	2	2	EA	—	—	하자
교면포장	망상균열	표면처리	315.00	472.50	m ²	—	—	하자
	접속도로 망상균열	표면처리	22.00	33.00	m ²	—	—	하자
	접속부 이격	실링재 충전	30.00	45.00	m	—	—	하자
방호벽	균열(0.3mm미만)	표면처리	63.00	15.75	m ²	—	—	하자
	접속부 파손	단면보수	0.25	0.38	m ²	—	—	하자
	접속부 균열(0.3mm미만)	표면처리	4.00	1.00	m ²	—	—	하자
개략 공사비 (천원)	구 분	1순위		2순위		3순위		
	순공사비	—		—		—		
	재경비 (순공사비의 50%)	—		—		—		
	합계	—		—		—		
개략공사비 총계(천원)		—						

주1) 보수물량은 손상물량에 50%를 할증하였음.

주2) 0.3mm미만 균열보수는 손상물량(m)×0.25(m)를 하여 면적(m²)으로 산출하였음.


11.7.3 유지관리방안

본 시설물에 대한 정밀안전점검 결과에 따라, 향후 유지관리 시 교량의 안전성, 사용성 및 내구성 차원에서 중점적으로 관찰하고 유의하여야 할 중점유지관리 항목을 설정하여 다음 표와 같이 제시하였다.

【표 11.7.3】 중점유지관리 항목

부재구분	중 점 사 항
교면포장	교면포장 손상여부 점검(주행성 중심)
방호벽	- 방호벽 손상여부 점검 - 기존 손상 진전여부 확인
배수시설	배수구 막힘 여부 점검(발생여부 점검)
바닥판	- 바닥판하면 손상여부 점검(발생여부 점검) - 기존 손상 진전여부 확인
거더 및 가로보	- 거더 및 가로보 손상여부 점검(발생여부 점검) - 기존 손상 진전여부 확인
교량받침	- 교량받침 손상여부 점검(발생여부 점검) - 기존 손상 진전여부 확인 - 이동 여유량 지속적 관리
신축이음장치	- 신축이음 손상여부 점검(발생여부 점검) - 기존 손상 진전여부 확인 - 이동 여유량 지속적 관리
하부구조	- 하부구조 손상여부 점검(발생여부 점검) - 기존 손상 진전여부 확인

◎ 부재별 중점점검 손상

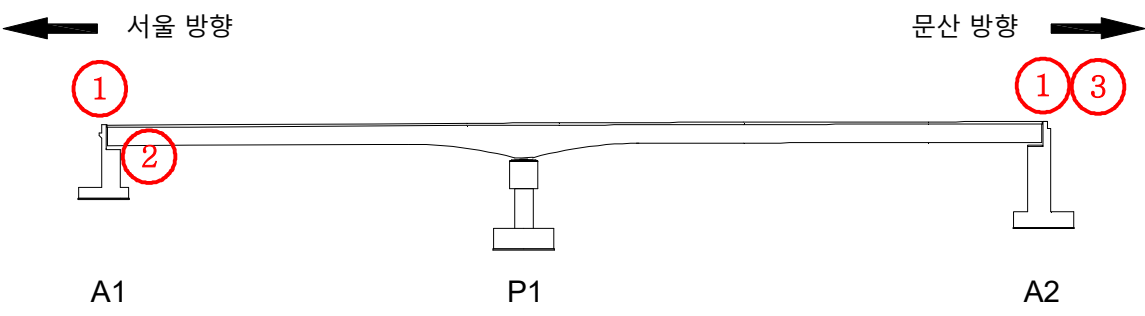		
① 신축이음 하부 누수 - 보수 및 진전 여부확인	② 교량반침 플레이트 부식 - 보수 및 진전 여부확인	③ 방호벽 접속부 파손 - 보수 및 진전 여부확인
		

11.8 종합결론

본 시설물은 경기도 고양시 덕양구 흥도로415번길 61-214 (성사동)에 위치한 교량으로 총 연장 101.0m, 폭 19.5m의 Spliced Girder 교량으로, 2020년도에 준공되어 약 2년간 공용중인 교량 구조물이며, 시공자료 분석을 포함, 현장조사 및 시험, 상태평가 등을 통한 종합결론을 요약하면 다음과 같다.

11.8.1 종합결론

가. 현장조사 및 시험

1) 바닥판 하면

- 바닥판하면은 전반적으로 양호한 상태이나 시공미흡, 다짐불량 등에 의한 S2(A2) 단부 들뜸이 1개소 조사되었으며, 구조물의 내구성 확보를 위해 단면보수를 실시하는 것이 필요하다.

2) 거더

- 거더는 손상이 없는 양호한 상태이며, 주기적인 점검을 통하여 추가 손상의 발생여부 확인에 대한 유지관리가 요구된다.

3) 가로보

- 가로보는 시공미흡, 다짐불량 등에 의한 국부적인 재료분리가 조사된 상태이며, 구조물의 내구성 확보를 위한 단면보수를 실시하는 것이 필요하다.

4) 교대

- 교대에 신축이음을 통한 우수유입으로 인한 체수, 시공시 건조수축, 온도변화, 거푸집 조기탈형 등에 의한 균열이 조사되었으며, 조사된 손상은 내구성 확보 차원의 표면처리, 주입보수 등의 조치가 필요하며, 주기적인 점검을 통하여 손상의 추가 및 진전여부에 대한 주의관찰이 요구된다.

5) 교각

- 교각은 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었으며, 추가손상 발생여부에 대한 지속적인 유지관리를 실시하는 것이 요구된다.

6) 교량받침

- 교량받침에서 발생한 받침물탈 균열, 플레이트 부식은 건조수축, 온도변화, 거푸집 조기탈형, 시공미흡, 외기노출, 우수유입 등에 의한 손상으로 구조물의 내구성 확보 차원에서 표면처리, 도장보수 등을 실시하는 것이 필요하다.
- 연단거리 측정 결과, 전 개소 모두 실측 연단거리가 계산 연단거리를 상회하고 있는 것으로 측정되어 설계기준을 만족하고 있는 것으로 검토되었다.
- 계산여유량과 실측여유량의 비교·검토결과 가동여유량이 충분한 것으로 조사되었으며, 교량 받침의 이탈 가능성은 없는 상태로 판단된다.

7) 신축이음장치

- 신축이음에 발생한 하부 누수, 후타재 균열 및 파손, 차수판 볼트탈락은 초기 건조수축, 온도변화, 주행차량의 윤하중 및 충격, 시공미흡 등에 의해 발생한 손상으로 판단되며, 구조물의 내구성 확보 및 2차부재의 손상 방지를 위해 표면처리, 단면보수, 정비(재설치 등)를 실시하는 것이 필요하다.
- 신축이음 유간을 검토한 결과, 온도변화에 따른 수축 및 신장시 모든 신축이음에서 여유량을 확보하고 있는 것으로 평가되었다.

8) 교면포장

- 교면포장에 발생한 망상균열, 접속도로 망상균열, 접속부 이격은 초기 건조수축, 온도변화, 주행차량의 윤하중, 다짐불량 등에 의해 발생한 손상으로 판단되며, 구조물의 내구성 및 주행차량의 안전성 확보를 위해 표면처리, 실링재 충전, 재포장 등의 보수대책을 수립하는 것이 요구된다.

9) 배수시설

- 배수시설은 현재 양호한 상태이며, 공용기간 경과 및 차량통행에 의한 비산물퇴적 등의 원인으로 이물질퇴적, 체수, 배수관 부식 등의 손상이 발생할 수 있으므로 주기적인 정비를 통한 유지관리가 필요하다.

10) 방호벽

- 방호벽에 발생한 균열, 파손은 건조수축, 온도변화, 시공미흡, 다짐불량 등에 의한 손상으로 부재의 내구성 확보를 위한 표면처리, 단면보수를 실시하는 것이 필요하다.

11) 교량 점검시설

- 교각에 설치된 점검로 조사 시 점검발판, 볼트 체결상태, 점검난간, 점검계단 등을 중점적으로 조사하였으며, 전반적으로 양호한 상태로 확인되었다.

12) 공중이 이용하는 부위

- 공중이 이용하는 부위중 도로포장, 도로부 신축이음부, 추락방지시설은 본문의 교면포장, 신축이음장치, 교량 점검시설에 기입된 내용으로 대체하였으며, 환기구 등의 덮개는 미설치된 상태이다.

13) 내구성조사

- 반발경도법에 의한 압축강도 측정결과 상부구조 바닥판하면 27.1~28.9MPa, 하부구조 교대 25.4~28.3MPa, 교각 40.7~49.3MPa 로 측정되었으며, 설계기준 압축강도(바닥판: 27.0MPa, 교대: 24.0MPa, 교각: 40.0MPa)를 상회하므로, 강도 저하가 없는 것으로 판단된다.
- 측정결과, 상부구조 탄산화깊이는 2.0mm, 하부구조 탄산화깊이는 2.0~3.0mm로 측정되었으며, 잔여깊이가 30mm이상을 확보하고, 세부지침 지침기준 "a"로 평가 되어 탄산화에 따른 철근의 부식발생 영향은 없는 것으로 판단된다.

나. 상태평가 결과

- 금회 정밀안전점검 결과, 서문10교(서울방향)의 상태평가 결과는 환산결함도 점수가 0.178인 “B”로 산정되었다.

다. 결론

- 금회 정밀안전점검 결과를 바탕으로 서문10교(서울방향)에 발생한 손상의 진전을 방지하고 보수를 통한 구조물의 내구성 확보를 위한 적절한 조치가 필요하다.
- 이상과 같이 자료조사, 현장조사, 내구성 조사 등의 결과를 분석하여 평가된 구조물의 상태평가 결과를 종합적으로 평가한 안전등급은 「기능 발휘에는 지장이 없으나 경미한 손상, 결함, 열화 등이 발생하여 내구성 증진을 위해 부분적으로 보수가 필요한 상태인」인 「B」등급으로 평가되었다. 구조적인 손상 및 결함은 없는 것으로 판단되어 별도의 정밀안전진단은 필요 없을 것으로 판단되며, 본 보고서에 제시된 방안으로 보수를 시행하고 지속적인 유지관리를 실시한다면 구조물의 사용성을 확보하는데 문제가 없을 것으로 사료된다.

11.8.2 종합결론, 정밀안전진단 및 사용제한의 필요성 여부

- 대상 시설물에 대한 정밀안전점검 결과, 국부적으로 손상이 발생하였으나 시설물의 전반적인 안전성 및 기능성에는 특별한 문제가 없는 상태로서 주기적인 점검을 통한 관리를 시행한다면 대상시설물의 사용성은 확보될 수 있을 것으로 판단된다.
- 대상 시설물은 금회 점검결과, 정밀안전진단 및 사용제한이 필요치 않다.

11.8.3 기타 필요한 사항

- 시설물의 안전성 유지는 점검 당시에는 양호한 상태로 존재하여도, 이후의 유지관리 상태 및 예기치 않던 외적요인에 의해 잔존해 있던 위험요소가 일시적으로 노출되어 안전성에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 점검 등의 유지관리를 통해 기능성과 안전성을 유지하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.