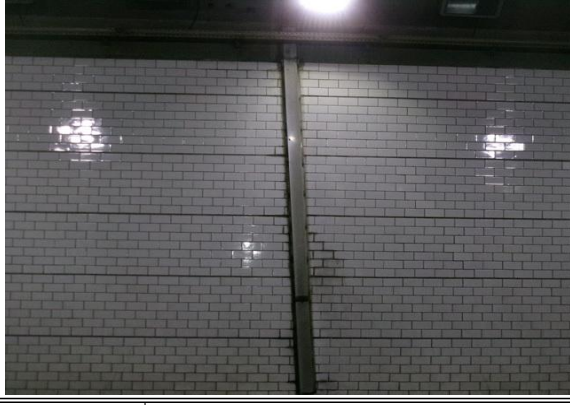



1. 연호지하차도

			
위치/내용	시점부 전경	위치/내용	종점부 전경
원 인	—	원 인	—
대 책	—	대 책	—
			
위치/내용	내부전경	위치/내용	슬래브 전경
원 인	—	원 인	—
대 책	—	대 책	—
			
위치/내용	벽체 전경	위치/내용	포장부 전경
원 인	—	원 인	—
대 책	—	대 책	—

			
위치/내용	포장부 범물방향 S1 아스콘 균열	위치/내용	포장부 안심방향 S2 포장 파손
원 인	공용중 열화, 차량 통행	원 인	공용중 열화, 차량 통행
대 책	주의관찰	대 책	주의관찰(아스콘팻칭)
			
위치/내용	포장부 범물방향 S6 아스콘 균열	위치/내용	포장부 안심방향 S3 아스콘 파손
원 인	공용중 열화, 차량 통행	원 인	공용중 열화, 차량 통행
대 책	주의관찰	대 책	주의관찰(아스콘팻칭)
			
위치/내용	포장부 범물방향 S10 아스콘 균열	위치/내용	슬래브 범물방향 S10 균열 CW=0.2mm
원 인	공용중 열화, 차량 통행	원 인	건조수축
대 책	주의관찰	대 책	주의관찰

			
위치/내용	벽체 범물방향 S5 타일균열	위치/내용	벽체 범물방향 S8 타일들뜸
원 인	공용중 열화, 시공미흡	원 인	공용중 열화, 시공미흡
대 책	주의관찰	대 책	주의관찰
			
위치/내용	벽체 안심방향 S3 타일균열	위치/내용	벽체 안심방향 S1 균열
원 인	공용중 열화, 시공미흡	원 인	건조수축
대 책	주의관찰	대 책	주의관찰
			
위치/내용	벽체 안심방향 S9 타일균열	위치/내용	벽체 안심방향 S6 백태 보수
원 인	공용중 열화, 시공미흡	원 인	-
대 책	주의관찰	대 책	-

			
위치/내용	시점 옹벽부 범물방향 S10 타일균열	위치/내용	시점 옹벽부 범물방향 S6 타일탈락
원 인	공용중 열화, 시공미흡	원 인	공용중 열화, 시공미흡
대 책	주의관찰	대 책	주의관찰
			
위치/내용	시점 옹벽부 범물방향 S19 타일들뜸	위치/내용	시점 옹벽부 안심방향 S1 균열 CW=0.2mm
원 인	공용중 열화, 시공미흡	원 인	건조수축
대 책	주의관찰	대 책	주의관찰
			
위치/내용	시점 옹벽부 안심방향 S5 타일들뜸	위치/내용	시점 옹벽부 안심방향 S5 타일균열
원 인	공용중 열화, 시공미흡	원 인	공용중 열화, 시공미흡
대 책	주의관찰	대 책	주의관찰

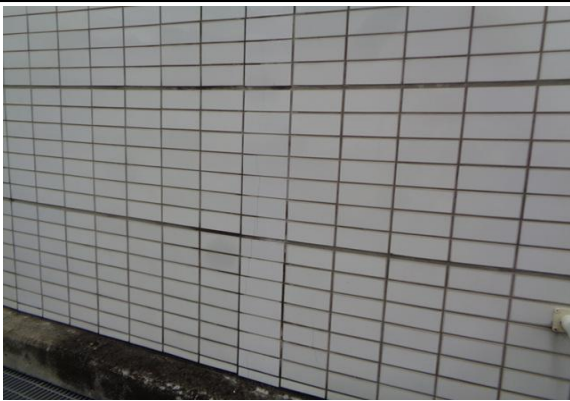			
위치/내용	중점 용벽부 범물방향 S1 타일균열	위치/내용	중점 용벽부 범물방향 S1 타일들뜸
원 인	공용중 열화, 시공미흡	원 인	공용중 열화, 시공미흡
대 책	주의관찰	대 책	주의관찰
			
위치/내용	중점 용벽부 범물방향 S9 균열 CW=0.2mm	위치/내용	중점 용벽부 안심방향 S5 타일균열
원 인	건조수축	원 인	공용중 열화, 시공미흡
대 책	주의관찰	대 책	주의관찰
			
위치/내용	중점 용벽부 안심방향 S5 타일들뜸	위치/내용	중점 용벽부 안심방향 S8 균열 CW=0.2mm
원 인	공용중 열화, 시공미흡	원 인	건조수축
대 책	주의관찰	대 책	주의관찰

			
위치/내용	시점 옹벽 포장부 범물방향 S1 포트홀	위치/내용	종점 옹벽 포장부 범물방향 S2 라벨링
원 인	장기공용, 차량통행	원 인	장기공용, 차량통행
대 책	주의관찰(아스콘팻칭)	대 책	주의관찰(아스콘팻칭)
			
위치/내용	시점 옹벽 포장부 범물방향 S16 로드썰퍼손	위치/내용	시점 옹벽 포장부 안심방향 S6 라벨링
원 인	장기공용, 차량통행	원 인	장기공용, 차량통행
대 책	주의관찰(아스콘팻칭)	대 책	주의관찰(아스콘팻칭)
			
위치/내용	시점 옹벽 포장부 안심방향 S18 아스콘퍼손	위치/내용	종점 옹벽 포장부 안심방향 S5 포장퍼손
원 인	장기공용, 차량통행	원 인	장기공용, 차량통행
대 책	주의관찰(아스콘팻칭)	대 책	주의관찰(아스콘팻칭)

2. 삼덕대절토사면 좌측

전 경 사 진



현 황	삼덕대절토사면 좌측 전경
-----	---------------



위 치	1소단배수로	위 치	2소단배수로
내 용	-	내 용	-



위 치	산마루측구	위 치	하부 전경
내 용	-	내 용	-

손 상 현 황

			
현 황	자연사면 전경	현 황	자연사면 전경
원 인	-	원 인	
대 책	-	대 책	
			
현 황	STA.2+390 1단 표층유실, 능형망 노출	현 황	STA.2+390 1단 표층유실, 능형망 노출
원 인	녹생토 표층불량에 의한 노출	원 인	녹생토 표층불량에 의한 노출
대 책	주의관찰 후 조치	대 책	주의관찰 후 조치
			
현 황	STA.2+400 3단 로프부식, 락볼트부식	현 황	STA.2+400 3단 로프부식, 락볼트부식
원 인	녹생토 표층불량에 의한 노출	원 인	공용기간 증가 및 급경사지
대 책	주의관찰 후 조치	대 책	주의관찰

			
현 황	STA.2+300 1소단배수로 전경	현 황	STA.2+260 산마루측구 토사퇴적
원 인	—	원 인	공용기간 경과
대 책	—	대 책	청소 및 유지관리
			
현 황	정면 전경	현 황	하부 전경
원 인	—	원 인	—
대 책	—	대 책	—
			
현 황	낙석방지울타리 전경	현 황	인접도로 전경
원 인	—	원 인	—
대 책	—	대 책	—

3. 당고개절토사면 좌측

전 경 사 진

			
현 황		당고개절토사면 좌측 전경	
			
위 치	1소단배수로	위 치	2소단배수로
내 용	-	내 용	-
			
위 치	산마루측구	위 치	하부 전경
내 용	-	내 용	-

손 상 현 황

			
현 황	자연사면 전경	현 황	자연사면 전경
원 인	-	원 인	-
대 책	-	대 책	-
			
현 황	STA.0+820 1단 표층유실, 암노출	현 황	STA.0+700~800 2단 능형망노출
원 인	공용기간 증가 및 급경사지	원 인	공용기간 증가 및 급경사지
대 책	주의관찰	대 책	주의관찰
			
현 황	STA.0+700~800 2단 배수관 노출	현 황	STA.0+700~760 3단 능형망 및 배수관노출
원 인	공용기간 증가 및 급경사지	원 인	공용기간 증가 및 급경사지
대 책	주의관찰	대 책	주의관찰

			
현 황	STA.0+750 1소단배수로 파손(23년 하반기)	현 황	STA.0+750 1소단배수로 파손(24년 상반기)
원 인	외부충격	원 인	외부충격
대 책	주의관찰	대 책	주의관찰
			
현 황	2소단배수로 전경	현 황	3소단배수로 전경
원 인	—	원 인	—
대 책	—	대 책	—
			
현 황	낙석방지 울타리 전경	현 황	락볼트 설치 전경
원 인	—	원 인	—
대 책	—	대 책	—

4. 당고개절토사면 우측

전 경 사 진

	
현 황	당고개절토 우측사면 전경

			
위 치	1소단배수로	위 치	2소단배수로
내 용	-	내 용	-
			
위 치	산마루측구	위 치	하부 전경
내 용	-	내 용	-

손 상 현 황

			
현 황	자연사면 전경	현 황	자연사면 전경
원 인	—	원 인	—
대 책	—	대 책	—
			
현 황	사면 정면 전경	현 황	하부 전경
원 인	—	원 인	—
대 책	—	대 책	—
			
현 황	STA.0+630 1소매~측구 연결불량	현 황	STA.0+770 산마루측구 백태
원 인	시공미흡	원 인	공용기간 경과, 수분침투
대 책	주의관찰	대 책	주의관찰

			
현황	STA.0+730~820 2소단배수로 파손	현황	STA.0+730~820 2소단배수로 파손
원인	외부충격	원인	외부충격
대책	주의관찰	대책	주의관찰
			
현황	낙석방지 울타리 전경	현황	낙석방지 울타리 전경
원인	-	원인	-
대책	-	대책	-
-		-	
현황	-	현황	-
원인	-	원인	-
대책	-	대책	-

