

1. 두교2교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역	점검기간	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교량	종 류	도로교량	종 별	기타종
준공일	2015년 12월 31일	점검금액 (천원)	1,368	안전등급	양호
시설물 위치	안성시 죽산면 두교리 33-10	시설물규모	L=30.1m, B=24.1m, 4차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한결함 등	• 없음
점검 주요결과	• 거더 상태양호 • 바닥판하면 박리, 박락, 철근노출 • 교량받침 고무재 들뜸, 플레이트 부식 • 하부구조 균열(0.3mm미만), 백태, 철근노출, 실란트 이격 • 교면포장 포장파손 • 신축이음 상태양호 • 가로보 상태양호 • 배수시설 상태양호 • 방호벽 상태양호 • 점검로 상태양호
주요 보수·보강	• 재포장, 단면보수, 방청, 재도장, 실란트충전 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
분야책임	서동진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
참여기술자	양주운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	손기영	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	전희균	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	이석진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자

라. 참고사항

• 차기 중점점검부위 : 교면포장 파손 - 진전 여부확인 • 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음
--

1. 두교2교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
거더	•상태양호	•
바닥판하면	•박리, 박락, 표면열화 •철근노출	•단면보수 •단면보수(방청)
교량받침	•고무재 들뜸 •플레이트 부식	•주의관찰 •재도장
하부구조	•균열(0.3mm미만), 백태 •철근노출 •실란트 이격	•표면보수 •단면보수(방청) •실란트충진
교면포장	•파손	•재포장
신축이음	•상태양호	•
가로보	•상태양호	•
배수시설	•상태양호	•
방호벽	•상태양호	•
점검로	•상태양호	•

2. 두교4교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역	점검기간	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교량	종류	도로교량	종별	기타종
준공일	2015년 12월 31일	점검금액 (천원)	1,368	안전등급	양호
시설물 위치	안성시 죽산면 당목리 427-1	시설물규모	L=11.0m, B=25.0m, 4차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한결함 등	• 없음
점검 주요결과	• 바닥판하면 균열(0.3mm이상), 조인트 누수, 열화 • 하부구조 균열(0.3mm미만), 박리 • 교면포장 상태양호 • 방호벽 변형
주요 보수·보강	• 주입보수, 실란트충진, 단면보수, 표면보수 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
분야책임	서동진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
참여기술자	양주운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	손기영	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	전희균	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	이석진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자

라. 참고사항

• 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 실란트 열화 및 누수 - 진전 여부확인 • 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음

2. 두교4교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
바닥판하면	•균열(0.3mm이상) •조인트 누수 및 실란트 열화	•주입보수 •실란트충진
하부구조	•균열(0.3mm미만) •박리	•표면보수 •단면보수
교면포장	•상태양호	•
방호벽	•변형	•주의관찰 후 정비

3. 당목교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역	점검기간	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교량	종류	도로교량	종별	기타종
준공일	2015년 12월 31일	점검금액 (천원)	1,368	안전등급	양호
시설물 위치	안성시 죽산면 당목리 563-1	시설물규모	L=45.7m, B=20.9m, 4차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한결함 등	• 없음
점검 주요결과	• 거더 상태양호 • 바닥판하면 박락 • 교량받침 플레이트 부식 • 하부구조 파손, 표면박리, 오염, 실란트 이격 • 교면포장 상태양호 • 신축이음 상태양호 • 가로보 상태양호 • 배수시설 상태양호 • 방호벽 표면박리
주요 보수·보강	• 단면보수, 재도장, 표면보수, 실란트충진 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
분야책임	서동진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
참여기술자	양주윤	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	손기영	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	전희균	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	이석진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자

라. 참고사항

- 차기 중점점검부위 : 하부구조, 방호벽 표면박리 - 진전 여부확인
- 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음

3. 당목교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
거더	•상태양호	•
바닥판하면	•박락	•단면보수
교량받침	•플레이트 부식	•재도장
하부구조	•파손, 표면박리 •표면오염 •실란트이격	•단면보수 •표면보수 •실란트충진
교면포장	•상태양호	•
신축이음	•상태양호	•
가로보	•상태양호	•
배수시설	•상태양호	•
방호벽	•표면박리	•단면보수

4. 용설2교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역	점검기간	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교량	종류	도로교량	종별	기타종
준공일	2015년 12월 31일	점검금액 (천원)	1,368	안전등급	양호
시설물 위치	안성시 죽산면 용설리 814-1	시설물규모	L=30.7m, B=20.9m, 4차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한결함 등	• 없음
점검 주요결과	• 거더 상태양호 • 바닥판하면 박락, 철근노출 • 교량받침 상태양호 • 하부구조 누수흔적 • 교면포장 포장파손 • 신축이음 본체 파손, 후타재 균열 • 가로보 상태양호 • 배수시설 배수구 막힘 • 방호벽 표면열화
주요 보수·보강	• 청소, 단면보수(방청), 표면보수, 점검로설치 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
분야책임	서동진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
참여기술자	양주운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	손기영	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	전희균	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	이석진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자

라. 참고사항

- 차기 중점점검부위 : 신축이음 본체 파손, 바닥판하면 철근노출 - 진전 여부확인
- 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음

4. 용설2교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
거더	•상태양호	•
바닥판하면	•박락, 철근노출	•단면보수(방청)
교량받침	•상태양호	•
하부구조	•누수흔적	•표면보수
교면포장	•포장파손	•주의관찰
신축이음	•본체 파손 •후타재 균열	•주의관찰 •주의관찰
가로보	•상태양호	•
배수시설	•배수구 막힘	•청소
방호벽	•표면열화	•표면보수

5. 장원1교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역	점검기간	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교량	종류	도로교량	종별	기타종
준공일	2015년 12월 31일	점검금액 (천원)	1,368	안전등급	양호
시설물 위치	안성시 죽산면 장원리 37-3	시설물규모	L=30.1m, B=20.9m, 4차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한결함 등	• 없음
점검 주요결과	• 거더 상태양호 • 바닥판하면 상태양호 • 교량받침 플레이트 부식 • 하부구조 누수흔적, 박리 • 교면포장 상태양호 • 신축이음 후타재 균열 및 파손 • 가로보 상태양호 • 배수시설 배수구 막힘 • 방호벽 균열(0.3mm이상)
주요 보수·보강	• 청소, 재도장, 표면보수, 단면보수, 점검로설치 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
분야책임	서동진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
참여기술자	양주운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	손기영	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	전희균	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	이석진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자

라. 참고사항

• 차기 중점점검부위 : 하부구조 박리 - 진전 여부확인 • 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음

5. 장원1교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
거더	•상태양호	•
바닥판하면	•상태양호	•
교량받침	•플레이트 부식	•재도장
하부구조	•누수흔적 •박리	•표면보수 •단면보수
교면포장	•상태양호	•
신축이음	•후타재 균열 및 파손	•주의관찰
가로보	•상태양호	•
배수시설	•배수구 막힘	•청소
방호벽	•균열(0.3mm이상)	•주의관찰

6. 매산교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역	점검기간	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교량	종류	도로교량	종별	기타종
준공일	2015년 12월 31일	점검금액 (천원)	1,368	안전등급	양호
시설물 위치	안성시 죽산면 매산리 407-7	시설물규모	L=18.0m, B=22.7m, 4차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한결함 등	• 없음
점검 주요결과	- 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 실란트 열화 - 하부구조 균열(0.3mm이상), 실란트 열화 - 교면포장 상태양호 - 방호벽 표면박리
주요 보수·보강	• 표면보수, 실란트충진, 주입보수, 단면보수 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
분야책임	서동진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
참여기술자	양주윤	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	손기영	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	전희균	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	이석진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자

라. 참고사항

- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 실란트 열화 및 누수 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음
--

6. 매산교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
바닥판하면	•균열(0.3mm미만) •실란트 열화	•표면보수 •실란트충진
하부구조	•균열(0.3mm이상) •실란트 열화	•주입보수 •실란트충진
교면포장	•상태양호	•
방호벽	•표면박리	•단면보수

7. 고안육교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역	점검기간	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교량	종류	도로교량	종별	기타종
준공일	1996년 12월 31일	점검금액 (천원)	1,368	안전등급	양호
시설물 위치	용인시 처인구 백암면 고안리 512	시설물규모	L=15.0m, B=19.5m, 4차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한결함 등	• 없음
점검 주요결과	- 바닥판하면 상태양호 - 하부구조 균열(0.3mm미만), 충분리 - 교면포장 포장파손, 망상균열 - 방호벽 상태양호
주요 보수·보강	• 재포장, 표면보수, 단면보수 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
분야책임	서동진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
참여기술자	양주운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	손기영	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	전희균	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	이석진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자

라. 참고사항

- 차기 중점점검부위 : 교면포장 파손, 망상균열 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음
--

7. 고안육교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
바닥판하면	•상태양호	•
하부구조	•균열(0.3mm미만) •층분리	•표면보수 •단면보수
교면포장	•포장파손, 망상균열	•재포장
방호벽	•상태양호	•

8. 덕평1교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역	점검기간	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교량	종류	도로교량	종별	기타종
준공일	2015년 12월 31일	점검금액 (천원)	1,368	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 여주시 점동면 부구리 586	시설물규모	L=10.3m, B=33.4m, 4차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한결함 등	• 없음
점검 주요결과	- 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 백태, 조인트 열화 - 하부구조 균열(0.3mm미만) - 교면포장 아스콘균열 - 방호벽 균열, 파손
주요 보수·보강	• 표면보수, 실란트충진 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
분야책임	서동진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
참여기술자	양주운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	손기영	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	전희균	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	이석진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자

라. 참고사항

- 차기 중점점검부위 : 하부구조 균열 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음
--

8. 덕평1교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
바닥판하면	•균열(0.3mm미만), 백태 •조인트 열화	•표면보수 •실란트충진
하부구조	•균열(0.3mm미만)	•표면보수
교면포장	•아스콘 균열	•주의관찰
방호벽	•균열, 파손	•주의관찰

9. 청안2교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역	점검기간	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교량	종류	도로교량	종별	기타종
준공일	2015년 12월 31일	점검금액 (천원)	1,368	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 여주시 점동면 청안리 118-3	시설물규모	L=35.0m, B=20.9m, 4차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한결함 등	• 없음
점검 주요결과	• 거더 균열(0.3mm미만), 파손 • 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 백태, 층분리 • 교량받침 상태양호 • 하부구조 균열(0.3mm미만), 백태 • 교면포장 아스콘 균열 • 신축이음 후타개 파손 • 가로보 상태양호 • 배수시설 배수구 막힘 • 방호벽 균열(0.3mm이상) • 점검로 상태양호
주요 보수·보강	• 재포장, 청소, 표면보수, 단면보수 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
분야책임	서동진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
참여기술자	양주운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	손기영	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	전희균	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	이석진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자

라. 참고사항

• 차기 중점점검부위 : 교면포장 아스콘 균열 - 진전 여부확인 • 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음

9. 청안2교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
거더	•균열(0.3mm미만) •파손	•표면보수 •단면보수
바닥판하면	•균열(0.3mm미만), 백태 •충분리	•표면보수 •단면보수
교량받침	•상태양호	•
하부구조	•균열(0.3mm미만), 백태	•표면보수
교면포장	•아스콘 균열	•재포장
신축이음	•후타재 파손	•주의관찰
가로보	•상태양호	•
배수시설	•배수구 막힘	•청소
방호벽	•균열(0.3mm이상)	•주의관찰
점검시설	•상태양호	•

10. 청안1교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역	점검기간	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교량	종류	도로교량	종별	기타종
준공일	2015년 12월 31일	점검금액 (천원)	1,368	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 여주시 점동면 청안리 119-6	시설물규모	L=13.0m, B=43.0m, 4차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한결함 등	• 없음
점검 주요결과	• 바닥판하면 굽힘, 파손 • 하부구조 균열(0.3mm미만, 이상), 망상균열 • 교면포장 아스콘균열 • 방호벽 균열, 차광펜스파손
주요 보수·보강	• 정비, 단면보수, 표면보수 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
분야책임	서동진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
참여기술자	양주운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	손기영	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	전희균	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	이석진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자

라. 참고사항

- 차기 중점점검부위 : 하부구조 균열 - 진전 여부확인
- 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음

10. 청안1교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
바닥판하면	•긁힘, 파손	•단면보수
하부구조	•균열(0.3mm미만), 망상균열 •균열(0.3mm이상)	•표면보수 •주입보수
교면포장	•아스콘 균열	•주의관찰
방호벽	•균열 •차광펜스파손	•주의관찰 •정비

11. 선돌교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역	점검기간	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교량	종류	도로교량	종별	기타종
준공일	2015년 12월 31일	점검금액 (천원)	1,368	안전등급	보통
시설물 위치	경기도 여주시 점동면 처리 513	시설물규모	L=13.0m, B=20.9m, 4차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한결함 등	• 없음
점검 주요결과	- 바닥판하면 균열(0.3mm미만) - 하부구조 균열(0.3mm미만, 이상) - 교면포장 아스콘균열, 망상균열, 포트홀 - 방호벽 균열(0.3mm이상), 표면열화
주요 보수·보강	• 재포장, 표면보수, 주입보수 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
분야책임	서동진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
참여기술자	양주운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	손기영	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	전희균	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	이석진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자

라. 참고사항

- 차기 중점점검부위 : 교면포장 아스콘 균열 - 진전 여부확인
- 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음

11. 선돌교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
바닥판하면	•균열(0.3mm미만)	•표면보수
하부구조	•균열(0.3mm미만) •균열(0.3mm이상)	•표면보수 •주입보수
교면포장	•아스콘 균열, 망상균열, 포트홀	•재포장
방호벽	•균열(0.3mm이상) •표면열화	•주의관찰

12. 영릉1교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역	점검기간	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교량	종류	도로교량	종별	기타종
준공일	2007년 12월 13일	점검금액 (천원)	1,368	안전등급	보통
시설물 위치	경기도 여주시 세종대왕면 972-4	시설물규모	L=15.0m, B=33.0m, 6차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한결함 등	• 없음
점검 주요결과	- 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 층분리 - 하부구조 균열(0.3mm미만, 이상), 실란트갈라짐 - 교면포장 아스콘균열, 망상균열, 포트홀 - 방호벽 균열(0.3mm이상), 표면열화, 파손
주요 보수·보강	• 재포장, 표면보수, 주입보수, 실란트충진 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
분야책임	서동진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
참여기술자	양주운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	손기영	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	전희균	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	이석진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자

라. 참고사항

- 차기 중점점검부위 : 교면포장 아스콘 균열 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음
--

12. 영릉1교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
바닥판하면	•균열 (0.3mm미만) •충분리	•표면보수 •단면보수
하부구조	•균열 (0.3mm미만) •균열 (0.3mm이상) •실란트 갈라짐	•표면보수 •주입보수 •실란트충진
교면포장	•아스콘 균열, 망상균열, 포트홀	•재포장
방호벽	•균열 (0.3mm이상) •표면열화	•주의관찰

13. 공촌IC RAMP-B교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역	점검기간	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교량	종류	도로교량	종별	기타종
준공일	2018년 11월 29일	점검금액 (천원)	1,368	안전등급	양호
시설물 위치	용인시 처인구 삼가동 291	시설물규모	L=30.0m, B=6.57m, 1차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한결함 등	• 없음
점검 주요결과	• 거더 도장균열, 부식 • 바닥판하면 망상균열 • 교량받침 몰탈 균열 및 박리, 플레이트 부식 • 하부구조 균열(0.3mm미만), 백태, 박리 • 교면포장 상태양호 • 신축이음 본체 부식, 후타재 균열 • 가로보 부식 • 배수시설 배수구 막힘 • 방호벽 박리, 철근노출 • 점검로 상태양호
주요 보수·보강	• 정비, 하자보수 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
분야책임	서동진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
참여기술자	양주운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	손기영	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	전희균	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	이석진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자

라. 참고사항

• 차기 중점점검부위 : 교량받침 몰탈 균열, 박리 - 진전 여부확인 • 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음
--

13. 궁촌IC RAMP-B교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
거더	•도장균형	•주의관찰
바닥판하면	•망상균열	•하자보수
교량받침	•몰탈 균열 및 박리 •플레이트 부식	•하자보수 •주의관찰
하부구조	•균열(0.3mm미만), 백태, 박리	•하자보수
교면포장	•상태양호	•
신축이음	•본체 부식, 후타재 균열	•주의관찰
가로보	•부식	•주의관찰
배수시설	•배수구 막힘	•청소
방호벽	•박리, 철근노출	•하자보수
점검시설	•상태양호	•

14. 공촌1교(상) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역	점검기간	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교량	종류	도로교량	종별	기타종
준공일	2018년 11월 29일	점검금액 (천원)	1,368	안전등급	양호
시설물 위치	용인시 처인구 삼가동 434-6	시설물규모	L=60.0m, B=11.4m, 2차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한결함 등	• 없음
점검 주요결과	• 거더 상태양호 • 바닥판하면 상태양호 • 교량받침 몰탈 균열, 받침콘크리트 균열 • 하부구조 균열(0.3mm미만), 망상균열, 박리 • 교면포장 상태양호 • 신축이음 상태양호 • 가로보 상태양호 • 배수시설 상태양호 • 방호벽 파손
주요 보수·보강	• 점검로 설치필요, 하자보수 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
분야책임	서동진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
참여기술자	양주운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	손기영	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	전희균	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	이석진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자

라. 참고사항

• 차기 중점점검부위 : 하부구조 균열 - 진전 여부확인 • 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음

13. 궁촌1교(상) 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
거더	•상태양호	•
바닥판하면	•상태양호	•
교량받침	•몰탈 균열, 받침콘크리트 균열	•하자보수
하부구조	•균열(0.3mm미만), 망상균열, 박리	•하자보수
교면포장	•상태양호	•
신축이음	•상태양호	•
가로보	•상태양호	•
배수시설	•상태양호	•
방호벽	•파손	•하자보수
점검시설	•없음	•점검로 설치필요

15. 공촌1교(하) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역	점검기간	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교량	종류	도로교량	종별	기타종
준공일	2018년 11월 29일	점검금액 (천원)	1,368	안전등급	양호
시설물 위치	용인시 처인구 삼가동 433-16	시설물규모	L=60.0m, B=11.4m, 2차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한결함 등	• 없음
점검 주요결과	• 거더 인양홀 박락 • 바닥판하면 파손, 재료분리 • 교량받침 상태양호 • 하부구조 균열(0.3mm미만), 망상균열, 파손 • 교면포장 접속부 아스콘 파손 • 신축이음 후타개 균열, 본체 부식 및 단차 • 가로보 상태양호 • 배수시설 배수구 막힘 • 방호벽 굽힘
주요 보수·보강	• 점검로 설치필요, 청소, 하자보수 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
분야책임	서동진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
참여기술자	양주운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	손기영	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	전희균	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	이석진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자

라. 참고사항

• 차기 중점점검부위 : 하부구조 균열 - 진전 여부확인 • 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음

15. 궁촌1교(하) 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
거더	•인양홀 박락	•하자보수
바닥판하면	•파손, 재료분리	•하자보수
교량받침	•상태양호	•
하부구조	•균열(0.3mm미만), 망상균열, 파손	•하자보수
교면포장	•접속부 아스콘 파손	•주의관찰
신축이음	•후타재 균열, 본체 부식 및 단차	•주의관찰
가로보	•상태양호	•
배수시설	•배수구 막힘	•청소
방호벽	•긁힘	•주의관찰
점검시설	•없음	•점검로 설치필요

16. 역동교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역	점검기간	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교량	종류	도로교량	종별	기타종
준공일	2018년 11월 29일	점검금액 (천원)	1,368	안전등급	양호
시설물 위치	용인시 처인구 역북동 557-79	시설물규모	L=45.1m, B=21.4m, 4차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한결함 등	• 없음
점검 주요결과	• 거더 파손 • 바닥판하면 박리 • 교량받침 몰탈 박락 및 파손, 받침콘크리트 균열, 플레이트 부식 • 하부구조 망상균열, 백태, 파손, 실란트 파손 • 교면포장 포장파손 • 신축이음 후타개 균열 및 파손, 본체 부식 및 단차 • 가로보 재료분리 • 배수시설 상태양호 • 방호벽 균열, 표면열화
주요 보수·보강	• 하자보수 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
분야책임	서동진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
참여기술자	양주운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	손기영	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	전희균	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	이석진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자

라. 참고사항

• 차기 중점점검부위 : 하부구조 균열, 파손 - 진전 여부확인 • 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음

16. 역동교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
거더	•파손	•하자보수
바닥판하면	•박리	•하자보수
교량받침	•몰탈 박락 및 파손, 받침콘크리트 균열 •플레이트 부식	•하자보수 •주의관찰
하부구조	•망상균열, 백태, 파손, 실란트 파손	•하자보수
교면포장	•포장파손	•주의관찰
신축이음	•후타재 균열 및 파손, 본체 부식 및 단차	•주의관찰
가로보	•재료분리	•하자보수
배수시설	•상태양호	•
방호벽	•균열, 표면열화	•하자보수

17. 동진1교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역	점검기간	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교량	종류	도로교량	종별	기타종
준공일	2018년 11월 29일	점검금액 (천원)	1,368	안전등급	양호
시설물 위치	용인시 처인구 남동 88-35	시설물규모	L=40.6m, B=29.2m, 6차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한결함 등	• 없음
점검 주요결과	• 거더 상태양호 • 바닥판하면 박락 • 교량받침 상태양호 • 하부구조 균열(0.3mm미만), 박리, 실란트 이격 • 교면포장 상태양호 • 신축이음 후타재 파손 • 가로보 상태양호 • 배수시설 상태양호 • 방호벽 상태양호
주요 보수·보강	• 점검로 설치필요, 하자보수 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
분야책임	서동진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
참여기술자	양주운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	손기영	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	전희균	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	이석진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자

라. 참고사항

• 차기 중점점검부위 : 하부구조 균열 - 진전 여부확인 • 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음

17. 동진1교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
거더	•상태양호	•
바닥판하면	•박락	•하자보수
교량받침	•상태양호	•
하부구조	•균열(0.3mm미만), 박리, 실란트 이격	•하자보수
교면포장	•상태양호	•
신축이음	•후타재 파손	•주의관찰
가로보	•상태양호	•
배수시설	•상태양호	•
방호벽	•상태양호	•
점검시설	•없음	•점검로 설치필요

18. 동진2교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역	점검기간	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교량	종 류	도로교량	종 별	기타종
준공일	2018년 11월 29일	점검금액 (천원)	1,368	안전등급	양호
시설물 위치	용인시 처인구 남동 669-3	시설물규모	L=13.0m, B=68.29~73.15m, 4차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한결함 등	• 없음
점검 주요결과	- 바닥판하면 균열(폭 0.3mm이상) - 하부구조 백태, 재료분리, 파손 및 철근노출 - 교면포장 상태양호 - 방호벽 상태양호
주요 보수·보강	• 하자보수 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
분야책임	서동진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
참여기술자	양주운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	손기영	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	전희균	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	이석진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자

라. 참고사항

- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 균열 - 진전 여부확인
- 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음

18. 동진2교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
바닥판하면	•균열(0.3mm이상)	•하자보수
하부구조	•백태, 재료분리, 파손 및 철근노출	•하자보수
교면포장	•상태양호	•
방호벽	•상태양호	•

19. 신기교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역	점검기간	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교량	종류	도로교량	종별	기타종
준공일	2018년 11월 29일	점검금액 (천원)	1,368	안전등급	양호
시설물 위치	용인시 처인구 남동 647-3	시설물규모	L=40.8m, B=24.2m, 4차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한결함 등	• 없음
점검 주요결과	• 거더 박락 • 바닥판하면 재료분리 • 교량받침 균열(0.3mm미만), 박락, 도장박락 • 하부구조 균열(0.3mm미만), 철근노출, 박리, 층분리 • 교면포장 망상균열 • 신축이음 본체 부식 및 고정볼량 • 가로보 상대양호 • 배수시설 배수구 막힘 • 방호벽 균열(0.3mm이상), 표면열화
주요 보수·보강	• 청소, 하자보수 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
분야책임	서동진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
참여기술자	양주윤	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	손기영	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	전희균	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	이석진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자

라. 참고사항

• 차기 중점점검부위 : 하부구조 균열 및 박리 - 진전 여부확인 • 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음
--

19. 신기교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
거더	•박락	•하자보수
바닥판하면	•재료분리	•하자보수
교량받침	•균열(0.3mm미만), 박락 •도장박락	•하자보수 •주의관찰
하부구조	•균열(0.3mm미만), 철근노출, 박리, 층분리	•하자보수
교면포장	•망상균열	•주의관찰
신축이음	• 본체 부식 및 고정볼량	•주의관찰
가로보	•상태양호	•
배수시설	•배수구 막힘	•청소
방호벽	•균열(0.3mm이상), 표면열화	•하자보수

20. 신기1교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역	점검기간	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교량	종류	도로교량	종별	기타종
준공일	2018년 11월 29일	점검금액 (천원)	1,368	안전등급	양호
시설물 위치	용인시 처인구 남동 448-7	시설물규모	L=40.5m, B=20.8m, 4차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한결함 등	• 없음
점검 주요결과	• 거더 상태양호 • 바닥판하면 박락, 철근노출, 재료분리 • 교량받침 균열(0.3mm미만), 박리, 플레이트 부식 • 하부구조 균열(0.3mm미만, 이상), 파손, 철근노출 • 교면포장 접속부 아스콘파손 • 신축이음 본체 부식, 후타재 파손 • 가로보 상태양호 • 배수시설 배수구 막힘 • 방호벽 표면열화
주요 보수·보강	• 청소, 하자보수 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
분야책임	서동진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
참여기술자	양주운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	손기영	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	전희균	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	이석진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자

라. 참고사항

• 차기 중점점검부위 : 하부구조 균열 및 파손 - 진전 여부확인 • 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음
--

20. 신기1교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
거더	•상태양호	•
바닥판하면	•박락, 철근노출, 재료분리	•하자보수
교량받침	•균열(0.3mm미만), 박리 •플레이트 부식	•하자보수 •주의관찰
하부구조	•균열(0.3mm미만, 이상), 파손, 철근노출	•하자보수
교면포장	•접속부 아스콘파손	•주의관찰
신축이음	•본체 부식, 후타재 파손	•주의관찰
가로보	•상태양호	•
배수시설	•배수구 막힘	•청소
방호벽	•표면열화	•하자보수

21. 안터교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역	점검기간	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교량	종류	도로교량	종별	기타종
준공일	2018년 11월 29일	점검금액 (천원)	1,368	안전등급	양호
시설물 위치	용인시 처인구 남동 470-3	시설물규모	L=30.1m, B=20.9m, 4차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한결함 등	• 없음
점검 주요결과	• 거더 인양홀 파손 • 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 박리, 재료분리 • 교량받침 균열(0.3mm미만), 플레이트 부식 • 하부구조 균열(0.3mm미만), 파손, 누수흔적 • 교면포장 접속부 아스콘파손 • 신축이음 후타재 파손 • 가로보 상대양호 • 배수시설 배수구 막힘 • 방호벽 표면열화
주요 보수·보강	• 청소, 하자보수 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
분야책임	서동진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
참여기술자	양주운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	손기영	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	전희균	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	이석진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자

라. 참고사항

• 차기 중점점검부위 : 하부구조 균열 및 파손 - 진전 여부확인 • 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음
--

21. 안터교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
거더	•인양홀 파손	•하자보수
바닥판하면	•균열(0.3mm미만), 박리, 재료분리	•하자보수
교량받침	•균열(0.3mm미만) •플레이트 부식	•하자보수 •주의관찰
하부구조	•균열(0.3mm미만), 파손, 누수흔적	•하자보수
교면포장	•접속부 아스콘파손	•주의관찰
신축이음	•후타재 파손	•주의관찰
가로보	•상태양호	•
배수시설	•배수구 막힘	•청소
방호벽	•표면열화	•하자보수

22. 대촌IC RAMP-D교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역	점검기간	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교량	종류	도로교량	종별	기타종
준공일	2018년 11월 29일	점검금액 (천원)	1,368	안전등급	양호
시설물 위치	용인시 처인구 남동 477-6	시설물규모	L=16.0m, B=6.4m, 1차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한결함 등	• 없음
점검 주요결과	- 바닥판하면 상태양호 - 하부구조 백태 - 교면포장 상태양호 - 방호벽 상태양호
주요 보수·보강	• 하자보수 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
분야책임	서동진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
참여기술자	양주운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	손기영	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	전희균	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	이석진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자

라. 참고사항

- 차기 중점점검부위 : 하부구조 백태 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음

22. 대촌IC RAMP-D교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
바닥판하면	•상태양호	•
하부구조	•백태	•하자보수
교면포장	•상태양호	•
방호벽	•상태양호	•

23. 송문3교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역	점검기간	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교량	종류	도로교량	종별	기타종
준공일	1997년 12월 27일	점검금액 (천원)	1,368	안전등급	양호
시설물 위치	용인시 처인구 양지면 남곡리 892-6	시설물규모	L=15.0m, B=31.0m, 7차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한결함 등	• 없음
점검 주요결과	- 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 백태, 재료분리 - 하부구조 균열(0.3mm미만), 박리, 굽힘, 파손 - 교면포장 아스콘 균열 - 방호벽 상태양호
주요 보수·보강	• 주의관찰 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
분야책임	서동진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
참여기술자	양주운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	손기영	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	전희균	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	이석진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자

라. 참고사항

- 차기 중점점검부위 : 하부구조 균열, 파손 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음
--

23. 송문3교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
바닥판하면	•균열(0.3mm미만), 백태, 재료분리	•주의관찰
하부구조	•균열(0.3mm미만), 박리, 굽힘, 파손	•주의관찰
교면포장	•아스콘 균열	•주의관찰
방호벽	•상태양호	•

24. 양지2교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역	점검기간	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교량	종류	도로교량	종별	기타종
준공일	1997년 12월 27일	점검금액 (천원)	1,368	안전등급	양호
시설물 위치	용인시 처인구 양지면 남곡리 194-1	시설물규모	L=16.0m, B=19.5m, 4차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한결함 등	• 없음
점검 주요결과	- 바닥판하면 상태양호 - 하부구조 균열(0.3mm미만) - 교면포장 아스콘 균열 - 방호벽 표면박리
주요 보수·보강	• 주의관찰 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
분야책임	서동진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
참여기술자	양주운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	손기영	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	전희균	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	이석진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자

라. 참고사항

- 차기 중점점검부위 : 하부구조 균열 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음

24. 양지2교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
바닥판하면	•상태양호	•
하부구조	•균열(0.3mm미만)	•주의관찰
교면포장	•아스콘 균열	•주의관찰
방호벽	•표면박리	•주의관찰

25. 오천교차1교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역	점검기간	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교량	종류	도로교량	종별	기타종
준공일	2004년 12월 21일	점검금액 (천원)	1,368	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 이천시 마장면 회억리 174-8	시설물규모	L=12.0m, B=11.0m, 2차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한결함 등	• 없음
점검 주요결과	• 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 백태, 재료분리 • 교량받침 상태양호 • 하부구조 누수흔적, 백태 • 교면포장 접속부 단차 • 신축이음 후타재 균열, 본체 부식 • 배수시설 배수구 막힘 • 방호벽 균열부 백태
주요 보수·보강	• 청소, 표면보수, 단면보수 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
분야책임	서동진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
참여기술자	양주운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	손기영	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	전희균	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	이석진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자

라. 참고사항

• 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 균열 - 진전 여부확인 • 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음
--

25. 오천교차1교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
바닥판하면	•균열(0.3mm미만), 백태 •재료분리	•표면보수 •단면보수
교량받침	•상태양호	•
하부구조	•누수흔적, 백태	•주의관찰
교면포장	•접속부 단차	•주의관찰
신축이음	•후타재 균열, 본체 부식	•주의관찰
배수시설	•배수구 막힘	•청소
방호벽	•균열부 백태	•주의관찰
점검시설	•없음	•점검로 설치필요

26. 오천교차2교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역	점검기간	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교량	종류	도로교량	종별	기타종
준공일	2004년 12월 21일	점검금액 (천원)	1,368	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 이천시 마장면 회억리 174-8	시설물규모	L=12.0m, B=11.0m, 2차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한결함 등	• 없음
점검 주요결과	• 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 백태, 박리 • 교량받침 상태양호 • 하부구조 누수흔적, 백태 • 교면포장 접속부 단차 • 신축이음 차수판 변형, 본체 부식 • 배수시설 배수구 막힘 • 방호벽 균열부 백태
주요 보수·보강	• 청소, 표면보수, 단면보수 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
분야책임	서동진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
참여기술자	양주운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	손기영	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	전희균	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	이석진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자

라. 참고사항

• 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 균열 - 진전 여부확인 • 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음
--

26. 오천교차2교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
바닥판하면	•균열(0.3mm미만), 백태 •박리, 층분리	•표면보수 •단면보수
교량받침	•상태양호	•
하부구조	•누수흔적, 백태	•주의관찰
교면포장	•접속부 단차	•주의관찰
신축이음	•차수판 변형, 본체 부식	•주의관찰
배수시설	•배수구 막힘 •덮개 유실	•청소 •정비
방호벽	•균열부 백태	•주의관찰
점검시설	•없음	•점검로 설치필요

27. 신원육교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역	점검기간	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교량	종 류	도로교량	종 별	기타종
준공일	1998년 06월 17일	점검금액 (천원)	1,368	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 이천시 부발읍 신원리 산51-6	시설물규모	L=15.0m, B=19.5m, 4차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한결함 등	• 없음
점검 주요결과	- 바닥판하면 백태, 철근노출 - 하부구조 균열(0.3mm미만), 굽힘, 재료분리 - 교면포장 아스콘 균열 - 방호벽 균열, 열화
주요 보수·보강	• 표면보수, 단면보수, 방청 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
분야책임	서동진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
참여기술자	양주운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	손기영	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	전희균	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	이석진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자

라. 참고사항

- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 백태, 철근노출 - 진전 여부확인
- 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음

27. 신원육교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
바닥판하면	•백태 •철근노출	•표면보수 •단면보수(방청)
하부구조	•균열(0.3mm미만) •긁힘, 재료분리	•표면보수 •단면보수
교면포장	•아스콘 균열	•주의관찰
방호벽	•균열, 열화	•주의관찰

28. 백록육교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역	점검기간	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교량	종류	도로교량	종별	기타종
준공일	1998년 06월 17일	점검금액 (천원)	1,368	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 이천시 부발읍 고백리 3-8	시설물규모	L=10.0m, B=19.5m, 4차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한결함 등	• 없음
점검 주요결과	- 바닥판하면 상태양호 - 하부구조 균열(0.3mm이상), 박리, 박락 - 교면포장 아스콘 균열 - 방호벽 균열
주요 보수·보강	• 주입보수, 표면보수, 단면보수 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
분야책임	서동진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
참여기술자	양주운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	손기영	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	전희균	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	이석진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자

라. 참고사항

- 차기 중점점검부위 : 하부구조 균열, 박리, 박락 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음
--

28. 백록육교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
바닥판하면	•상태양호	•
하부구조	•균열 (0.3mm이상) •망상균열, 백태 •박리, 박락	•주입보수 •표면보수 •단면보수
교면포장	•아스콘 균열	•주의관찰
방호벽	•균열, 제원관 탈락	•주의관찰

29. 능서육교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역	점검기간	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교량	종 류	도로교량	종 별	기타종
준공일	1998년 06월 17일	점검금액 (천원)	1,368	안전등급	보통
시설물 위치	경기도 여주시 세종대왕면 503-2	시설물규모	L=18.0m, B=19.5m, 4차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한결함 등	• 없음
점검 주요결과	- 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 파손, 철근노출 - 하부구조 균열(0.3mm미만, 이상), 재료분리, 철근노출 - 교면포장 아스콘 균열, 망상균열, 포트홀 - 방호벽 박리, 난간변형
주요 보수·보강	• 주입보수, 표면보수, 단면보수, 방청 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
분야책임	서동진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
참여기술자	양주운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	손기영	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	전희균	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	이석진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자

라. 참고사항

- 차기 중점점검부위 : 하부구조, 균열, 철근노출 - 진전 여부확인
- 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음

29. 능서육교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
바닥판하면	•균열(0.3mm미만) •파손, 철근노출	•표면보수 •단면보수, 방청
하부구조	•균열(0.3mm이상) •균열(0.3mm미만) •재료분리, 철근노출	•주입보수 •표면보수 •단면보수, 방청
교면포장	•아스콘 균열, 망상균열, 포트홀	•재포장
방호벽	•박리, 난간변형	•주의관찰

30. 강천육교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년 국도17호선 기타시설물 두교2교 등 30개소 정기안전점검용역	점검기간	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.		
관리주체명	수원국토관리사무소	대표자	수원국토관리사무소장		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교량	종 류	도로교량	종 별	기타종
준공일	1999년 12월 27일	점검금액 (천원)	1,368	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 여주시 강천면 이호리 547-21	시설물규모	L=18.0m, B=21.0m, 4차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한결함 등	• 없음
점검 주요결과	- 바닥판하면 균열부백태, 층분리, 누수 - 하부구조 상태양호 - 교면포장 아스콘 균열 - 방호벽 균열, 파손
주요 보수·보강	• 표면보수, 단면보수, 실란트 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	정지운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
분야책임	서동진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	특급기술자
참여기술자	양주운	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	손기영	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	전희균	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자
	이석진	2025. 03. 21. ~ 2025. 06. 30.	초급기술자

라. 참고사항

- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 균열부백태, 누수 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음
--

30. 강천육교 정기안전점검 실시결과 요약표

부재명	점검결과	조치필요사항
바닥판하면	•균열부 백태 •충분리 •누수	•표면보수 •단면보수 •실란트충진
하부구조	•상태양호	•
교면포장	•아스콘 균열	•주의관찰
방호벽	•균열, 파손	•주의관찰