

9. 청안2교

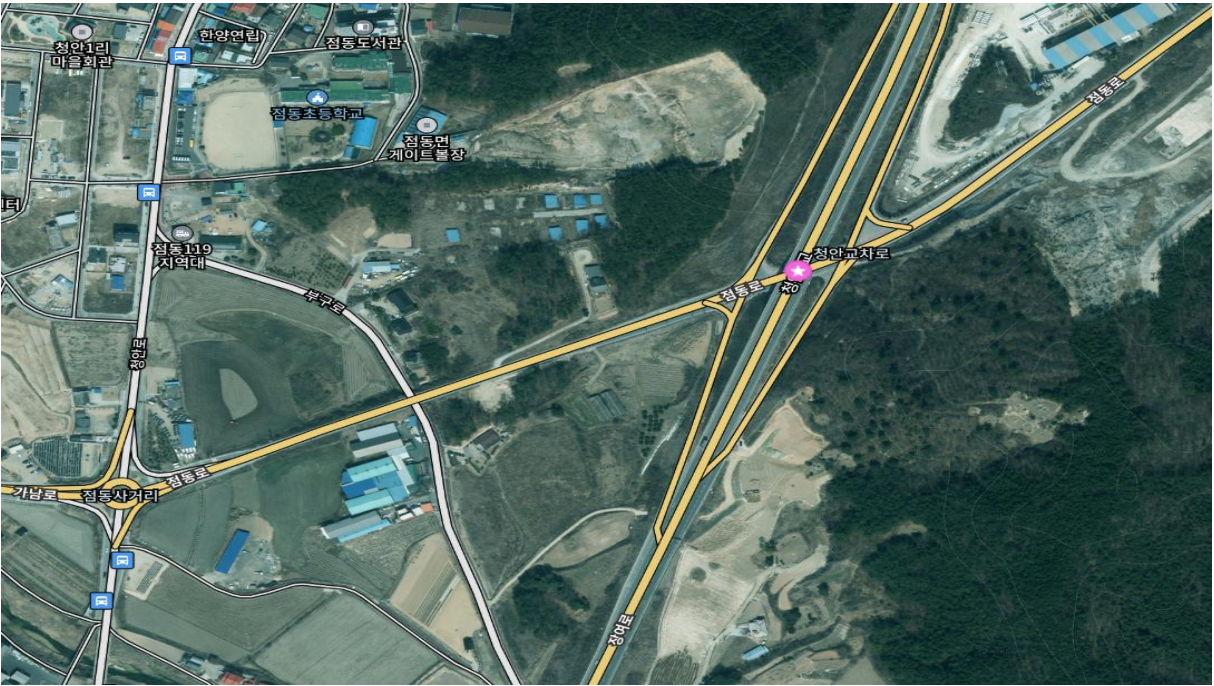
- 9.1 개요
- 9.2 자료수집 및 분석
- 9.3 정기안전점검 결과
- 9.4 시설물의 안전등급 지정
- 9.5 보수·보강 및 유지관리방안
- 9.6 종합결론 및 건의

9. 청안2교 정기안전점검

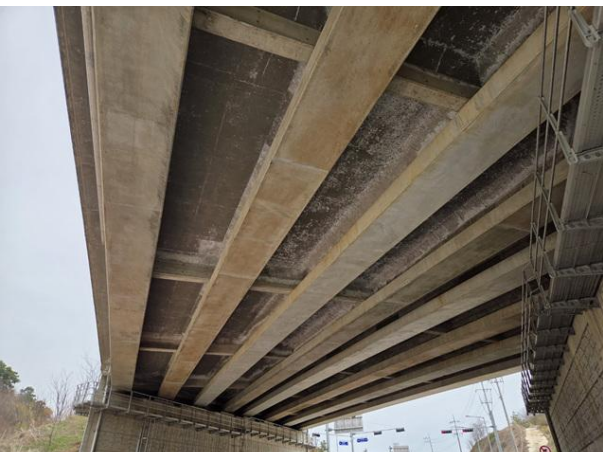
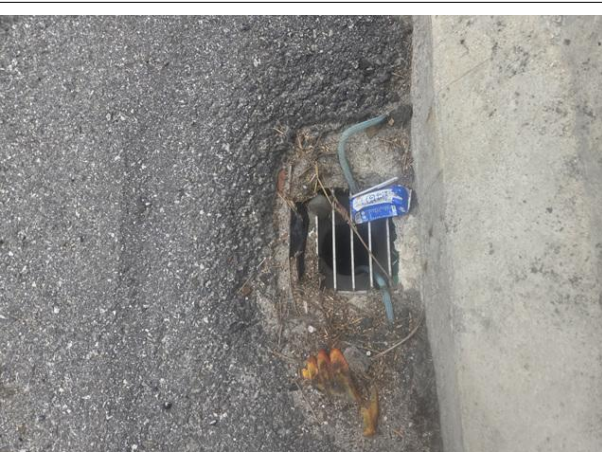
9.1 개요

9.1.1 시설물 현황

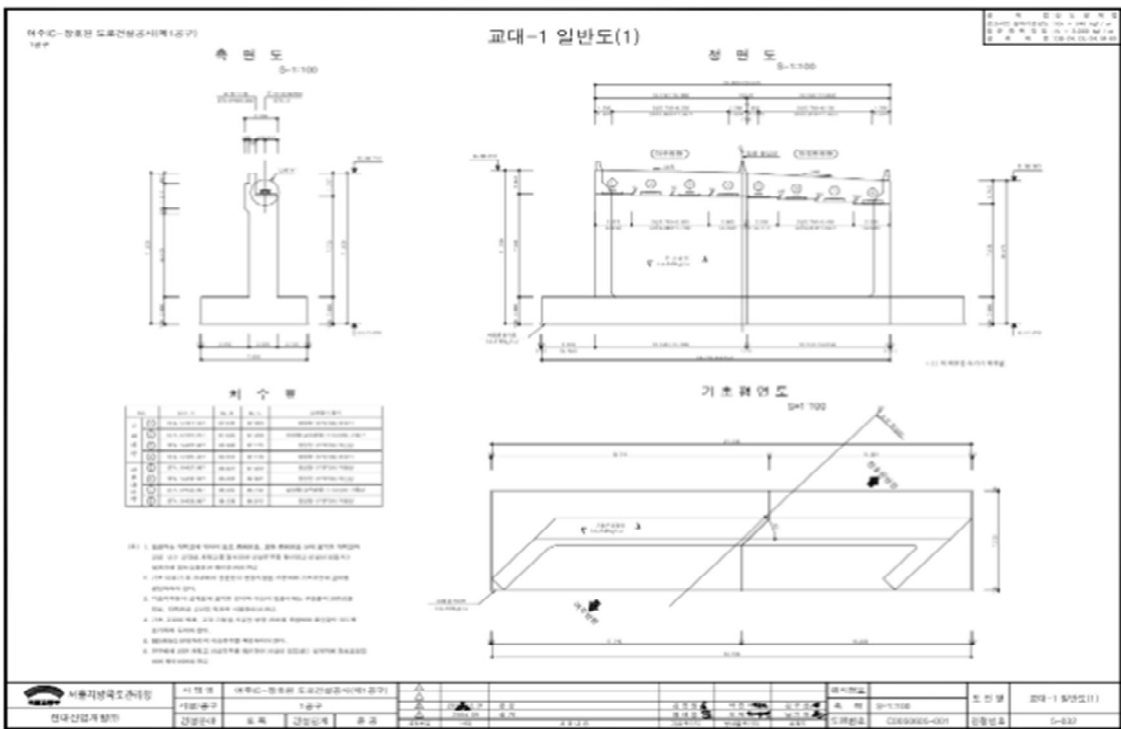
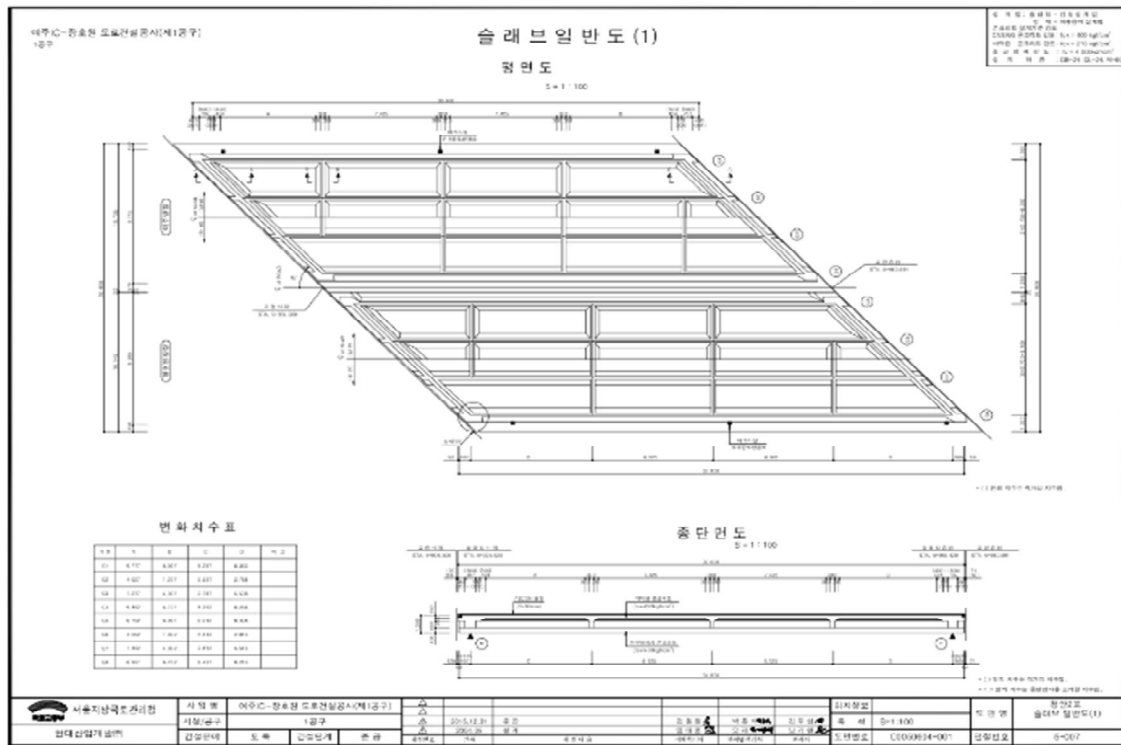
【표 II-9.1】 시설물 현황

시설물명	청안2교		시설물 번호	BR2015-0000757	
시설물 위치	경기도 여주시 점동면 청안리 118-3		준공일자	2015년 12월 31일	
용 도	도로교량		시설물 규모	L=35.0m, B=20.9m	
구조형식	Preflex Beam 거더		부대시설	-	
종 별	기타	전 차 안전등급	B	점검결과 안전등급	B
규모 및 제원 추가사항					
- 교 량 경 간 : 1 - 교 량 폭 : 20.9m, 왕복4차로 - 신 축 이 음 : 레일조인트 - 교 량 받 침 : 탄성고무받침 - 교차시설물 : 점동로					
시설물 위치도					
					

9.1.2 시설물 전경사진

	
측면	교면포장
	
교대	바닥판하면
	
배수시설	교명판

【사진 Ⅱ-9.1】 시설물 전경사진



【그림 II-9.2】 슬래브, 교대 일반도

9.2.2 설계도서

【표 II-9.2】설계도서 보유 현황

준공도서	■ 유, □ 무	시방서	□ 유, ■ 무	구조계산서	□ 유, ■ 무
지질조사서	□ 유, ■ 무	실측도면	□ 유, □ 무, ■ 해당없음		
기타 설계도서 및 자료 현황	일부보유				
자료명	분석 및 특이사항				
—	—				

9.2.3 전차 안전점검(안전점검 및 진단)

대상 시설물은 기타시설물로 FMS에 등재되어 있으며, 24년 하반기 정기안전점검을 최초로 실시하였다.

【표 II-9.3】점검이력

전차점검(1)	점검종류	점검일자	점검기관
	정기안전점검	2024.07.01 ~ 2024.11.29	(주)건우이엔씨건축사사무소
주요 결함 및 특이사항	교면포장 : 아스콘 균열 난간/연석 : 균열(폭 0.3mm이상) 신축이음 : 후타재 파손 교량받침 : 상태양호 바닥판하면 : 균열(폭 0.3mm미만), 백태, 박락 및 철근노출 거더 : 균열(폭 0.3mm미만), 파손 교대 : 균열(폭 0.3mm미만), 백태 안전시설 : 상태양호		

9.2.4 보수·보강 이력

시설물통합정보시스템(FMS) 확인결과, 보수·보강이력은 없으나, 현장점검결과 바닥판보수가 된 것으로 확인되었다.

【표 II-9.4】점검이력

보수·보강	기간	보수·보강부위 및 내역	시공자
	2025년 05월	바닥판하면	-
사유 및 주요내용	단면보수		

9.2.5 내진설계 여부

시설물통합정보시스템(FMS) 확인결과, 내진설계 적용유무 확인이 불명하였다.

9.3 정기안전점검 결과

9.3.1 정기점검표(체크리스트)

【표 II-9.5】 정기점검표(체크리스트)

구분	평가항목	점검결과		평가결과					
		점검자 의견	보수 필요 유무	a (10)	b (8)	c (5)	d (2)	e (0)	해당 없음
주요 시설	1.거더(RC 및 PSC / 강재 등)의 균열 및 손상 상태	균열(폭 0.3mm미만) 파손	유		○				
	2.바닥판(RC 및 PSC / 강재 등)의 균열 및 손상 상태	균열(폭 0.3mm미만) 백태, 층분리	유			○			
	3.케이블 부재, 정착부 (정착구) 및 주변 손상상태	-	-						○
	4.교량받침(교좌장치) 및 주변 손상 상태	상태양호	무	○					
	5.교각(주탑 포함) 및 교대(날개벽 포함)의 균열 및 손상 상태	균열(폭 0.3mm미만) 백태	유		○				
	6.기초의 세굴·침하 및 손상 상태	노출 없음	무	○					
일반 시설	7.교면포장(아스콘, 콘크리트)의 균열 및 손상 상태	아스콘 균열	유				○		
	8.신축이음 본체 및 후타재의 손상 상태	후타재 파손	유		○				
	9.가로보 및 세로보의 균열 및 손상 상태	상태양호	무	○					
	10.배수시설(배수구, 배수관 등) 막힘 및 손상 상태	배수구 막힘	유			○			
	11.강 부재의 도장 및 녹 발생 상태	-	-						○
	12.난간, 연석의 손상 상태	균열(폭 0.3mm이상)	무			○			
부대 시설	13.옹벽, 석축의 균열 및 손상 상태	상태양호	무	○					
	14.안전 및 기타시설(방음벽 등)의 손상 상태	-	-						○
	15.비탈면(사면, 절개지 등)의 배수 및 손상 상태	-	-						○
	16.점검로 등 손상 상태	상태양호	무	○					
평가결과		안전등급 : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E 긴급점검·진단 필요성 : ☐ 있음 ☒ 없음 안전조치 필요성 : ☐ 있음 ☒ 없음							
종합의견 및 특기사항		· 금회 정기안전점검 결과, 전회와 비교시 바닥판, 거더에 균열 및 파손 등의 손상이 추가 조사되었다. 상태평가결과 B등급으로 양호한 상태로 평가되었다.							

9.3.2 부분별 점검결과

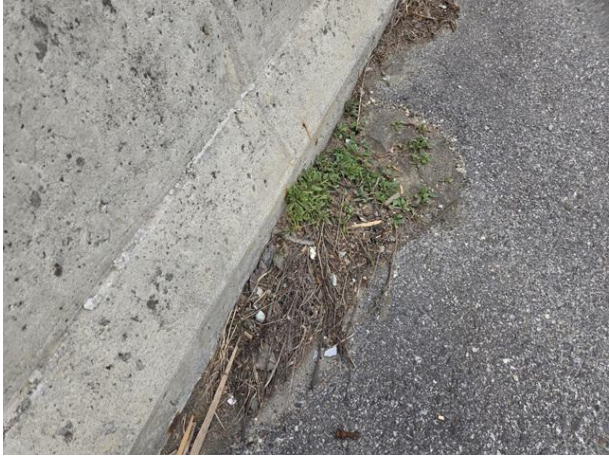
【표 II-9.6】부분별 점검결과

No.	부재	점검내용	발생원인	비고 (사진)
1	교면포장	아스콘 균열, 망상균열	장기공용, 우수유입	1, 2
2	방호벽	균열(폭 0.3mm이상)	시공미흡, 장기공용, 우수유입	3, 4
3	방호벽	설명판 망실	외부충격	5, 6
4	신축이음	후타재 파손	외부충격	7, 8
5	배수시설	배수구 막힘	장기공용, 우수유입	9, 10
6	바닥판하면	균열(폭 0.3mm미만)	시공미흡, 장기공용, 우수유입	
7	바닥판하면	망상균열 및 백태	시공미흡, 장기공용, 우수유입	11, 12
8	바닥판하면	백태	시공미흡, 장기공용, 우수유입	
9	바닥판하면	층분리	시공미흡, 장기공용, 우수유입	13
10	거더	균열(폭 0.3mm미만)	시공미흡, 장기공용, 우수유입	14
11	거더	파손	시공미흡, 장기공용, 우수유입	15, 16
12	교대	균열(폭 0.3mm미만)	시공미흡, 장기공용, 우수유입	17, 18
13	교대	백태	시공미흡, 장기공용, 우수유입	19, 20

9.3.3 주요 외관조사 사진

			
사진1	교면포장 아스콘 균열	사진2	전회
			
사진3	방호벽 균열	사진4	전회
			
사진5	방호벽 설명판 망실	사진6	방호벽 설명판망실

【사진 II-9.2】 외관조사 사진

			
사진7	신축이음 후타재 파손	사진8	전회
			
사진9	배수시설 배수구 막힘	사진10	전회
			
사진11	바닥판하면 백태, 망상균열	사진12	전회

【사진 II-9.2】 외관조사 사진(계속)

			
사진13	바닥판하면 층분리	사진14	거더 균열(폭 0.3mm미만)
			
사진15	거더 파손	사진16	전회
			
사진17	교대 균열(폭 0.3mm미만)	사진18	전회

【사진 II-9.2】 외관조사 사진(계속)

			
사진19	교대 백태	사진20	전회

【사진 II-9.2】 외관조사 사진(계속)

9.3.4 기 점검 결과와 비교 · 분석

【표 II-9.7】 기 점검 결과와 비교

구분	결합 및 손상내용	단위	2024년 하반기		2025년 상반기		비 고 (▲, ▼)	
			개소	물량	개소	물량		
교면포장	아스콘 균열	m	11	375.00	11	375.00	—	—
	망상균열	m ²	1	14.00	1	14.00	—	—
난간 및 연석	균열(0.3mm이상)	m	17	17.00	17	17.00	—	—
	설명판 망실	EA	2	2.00	3	3.00	▲	1.00
신축이음	후타재 파손	m ²	1	0.40	1	0.40	—	—
배수시설	배수구 막힘	EA	3	3.00	3	3.00	—	—
바닥판하면	균열(0.3mm미만)	m	1	0.50	1	0.50	—	—
	망상균열 및 백태	m ²	1	2.40	1	2.40	—	—
	백태	m ²	3	211.20	3	211.20	—	—
	충분리	m ²	—	—	1	0.10	▲	0.10
	박락 및 철근노출	m ²	1	0.10	—	—	▼	0.10
	종조인트부 충분리	m ²	2	12.00	—	—	▼	12.00
거더	균열(0.3mm미만)	m	7	7.00	6	3.50	▼	3.50
	파손	m ²	1	0.02	3	0.10	▲	0.08
교대	균열(0.3mm미만)	m	4	6.70	4	6.70	—	—
	백태	m ²	3	2.83	5	3.11	▲	0.28

9.4 시설물의 안전등급 지정

9.4.1 안전등급 평가

【표 II-9.8】 안전등급 평가표

구분	평가항목	평가결과					
		a (10)	b (8)	c (5)	d (2)	e (0)	해당 없음
주 요 시 설	1.거더(RC 및 PSC / 강재 등)의 균열 및 손상 상태		○				
	2.바닥판(RC 및 PSC / 강재 등)의 균열 및 손상 상태			○			
	3.케이블 부재, 정착부 (정착구) 및 주변 손상상태						○
	4.교량받침(교좌장치) 및 주변 손상 상태	○					
	5.교각(주탑 포함) 및 교대(날개벽 포함)의 균열 및 손상 상태		○				
	6.기초의 세굴·침하 및 손상 상태	○					
주요시설 상태점수(X)		(8+5+10+8+10) / 5 = 8.20					
일 반 시 설	7.교면포장(아스콘, 콘크리트)의 균열 및 손상 상태				○		
	8.신축이음 본체 및 후타재의 손상 상태		○				
	9.가로보 및 세로보의 균열 및 손상 상태	○					
	10.배수시설(배수구, 배수관 등) 막힘 및 손상 상태			○			
	11.강 부재의 도장 및 녹 발생 상태						○
	12.난간, 연석의 손상 상태			○			
일반시설 상태점수(Y)		(2+8+10+5+5) / 5 = 6.00					
부 대 시 설	13.옹벽, 석축의 균열 및 손상 상태	○					
	14.안전 및 기타시설(방음벽 등)의 손상 상태						○
	15.비탈면(사면, 절개지 등)의 배수 및 손상 상태						○
	16.점검로 등 손상 상태	○					
부대시설 상태점수(Z)		(10+10) / 2 = 10.00					

9.4.2 안전등급 평가 결과

【표 II-9.9】 안전등급 평가 결과표

구 분	주요시설 (X)	일반시설 (Y)	부대시설 (Z)
상태점수	8.20	6.00	10.00
가중치	60	20	20
종합상태점수	$(8.20 \times 60 + 6.00 \times 20 + 10.00 \times 20) / 100 =$		8.12
안전등급	B		

9.4.3 기 점검과의 비교

【표 II-9.10】 기 점검과의 비교표

구 분	2024년 하반기 정기안전점검(전회)	2025년 상반기 정기안전점검(금회)
상태점수	8.09	8.12
안전등급	B	B
비교결과	전회 점검과 비교 결과, 기초에 대한 평가가 달라져서 상태점수는 다소 증가하였으나, 안전등급은 변화가 없는 상태이다.	

9.5 보수·보강 및 유지관리 방안

9.5.1 보수·보강 우선순위 및 개략공사비

【표 II-9.11】 개략공사비

구 분	손상내용	보수방안	손상 물량	보수 물량	단위	단가 (천원)	개략공사비 (천원)	우선 순위
교면포장	아스콘 균열, 망상균열	전면재포장	375.00	731.00	m²	138	100,878	1
난간 및 연석	균열(0.3mm이상)	주의관찰	17.00	25.50	m	—	—	—
	설명판 망실	주의관찰	3.00	4.50	EA	—	—	—
신축이음	후타재 파손	주의관찰	0.40	0.60	m²	—	—	—
배수시설	배수구 막힘	청소	3.00	4.50	EA	153	689	3
바닥판 하면	균열(0.3mm미만)	표면보수	0.50	0.19	m²	299	57	2
	망상균열 및 백태	표면보수	2.40	3.60	m²	299	1,076	2
	백태	표면보수	211.20	316.80	m²	299	94,723	2
	층분리	단면보수	0.10	0.15	m²	1,152	173	2
거더	균열(0.3mm미만)	표면보수	3.50	1.31	m²	299	392	2
	파손	단면보수	0.10	0.15	m	1,152	173	2
교대	균열(0.3mm미만)	표면보수	6.70	2.51	m²	250	628	2
	백태	단면보수	3.11	4.67	m²	960	4,483	2
개략 공사비 (천원)	구 분	1순위		2순위		3순위		
	순공사비	100,878		101,705		689		
	재경비 (순공사비의 50%)	50,439		50,853		345		
	합계	151,317		152,558		1,034		
개략공사비 총계(천원)		304,909						

주1) 표면처리공법은 균열길이 × 0.25m , 면적환산 적용.

주2) 보수물량은 손상물량에 50%를 할증하였음(개소당 물량은 할증 미적용).

주3) 적용된 공법 및 대가기준은 개략적인 비용을 산출하기 위한 것으로서 실제 보수시 별도의 설계를 통해 공법 및 대가를 산정해야 함.

9.5.2 유지관리 방안

정기안전점검 결과에 따라, 향후 유지관리 시 교량의 안전성, 사용성 및 내구성 차원에서 중점적으로 관찰하고 유의하여야 할 중점유지관리 항목을 설정하여 다음과 같이 제시하였다.

【표 II-9.12】 중점유지관리 항목

구 분	손상사진	유지관리시 주안점	비고
교면 포장		◇손상의 추가발생 여부 확인. 재포장 필요한 상태.	
바닥판 하면		◇충분리 발생. ◇손상의 진행 및 진전, 추가발생 여부확인	
거더		◇균열 및 파손 진전여부 확인	
교대		◇균열, 백태 등 발생 ◇손상의 진행 및 진전, 추가발생 여부확인	

9.6 종합결론 및 건의

9.6.1 종합결론

2025년 상반기 정기안전점검 결과, 교면포장 아스콘 균열, 바닥판하면 층분리, 교대 균열 및 박리 등의 손상이 조사되었다. 또한, 바닥판하면 종조인트부 박락에 대한 단면보수를 실시한 것이 확인되었다.

주요손상으로 교면포장 파손은 전반적으로 손상률이 14.3% 정도이며, 통행차량의 주행성에 영향을 미치는 정도가 심하므로 전면재포장이 필요한 상태이다.

위 사항을 고려하여 평가한 본 시설물의 안전등급은 “B등급”으로 “양호”한 상태로 평가되었다.

9.6.2 정밀안전점검 및 진단의 필요성

금회 정기안전점검 결과, 정밀안전점검 및 정밀안전진단의 필요성은 없는 것으로 판단된다.

9.6.3 유지관리 특별 요구사항

유지관리에 필요한 요구사항은 “【표 II-9.12】중점유지관리 항목”에 수록하였다.

9.6.4 기타건의사항

없음.

