

19. 신기교

- 19.1 개요
- 19.2 자료수집 및 분석
- 19.3 정기안전점검 결과
- 19.4 시설물의 안전등급 지정
- 19.5 보수·보강 및 유지관리방안
- 19.6 종합결론 및 건의

19. 신기교 정기안전점검

19.1 개요

19.1.1 시설물 현황



【표 II-19.1】 시설물 현황

시설물명	신기교		시설물 번호	BR2018-0000517	
시설물 위치	용인시 처인구 남동 647-3		준공일자	2018년 11월 29일	
용 도	도로교량		시설물 규모	L=40.8m, B=24.2m	
구조형식	PSC빔교		부대시설	방음벽	
종 별	기타	전 차 안전등급	-	점검결과 안전등급	B
규모 및 제원 추가사항					
- 교 량 경 간 : 1 - 교 량 폭 : 24.2m, 왕복4차로 - 신 축 이 음 : 뉴모노셀 - 교 량 반 침 : 탄성고무받침 - 교차시설물 : 하천					
시설물 위치도					
					

19.1.2 시설물 전경사진

	
측면	교면포장
	
교대	바닥판하면
	
배수시설	설명판

【사진 Ⅱ-19.1】 시설물 전경사진

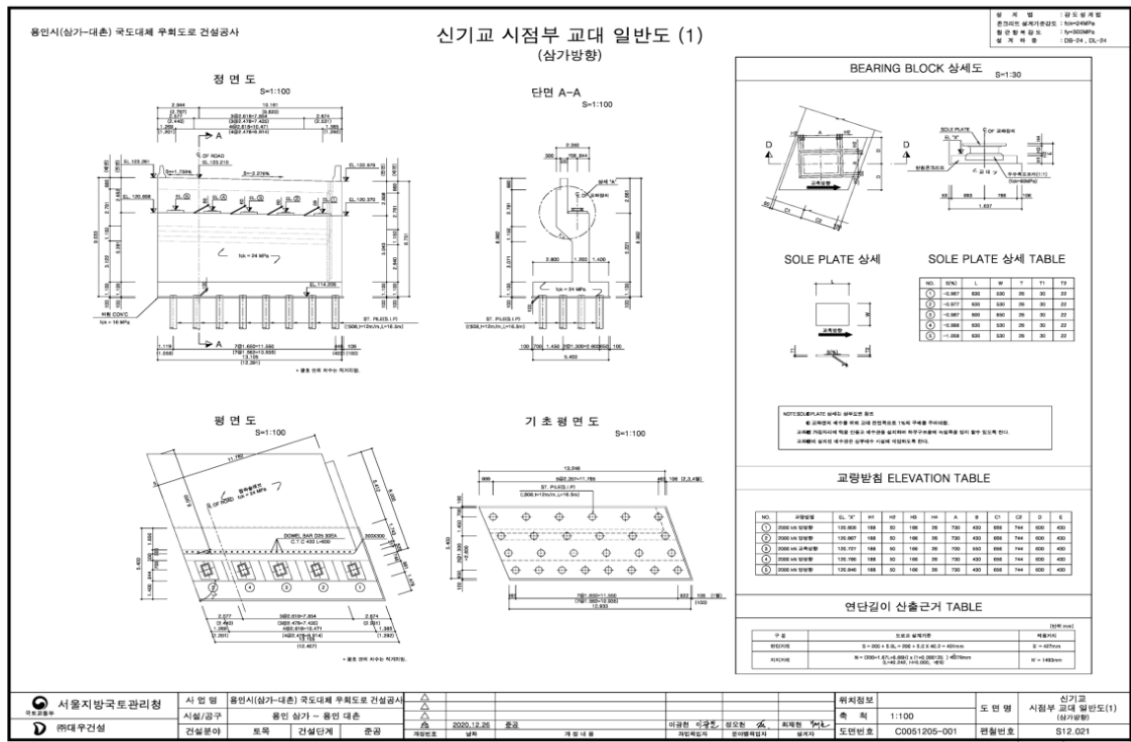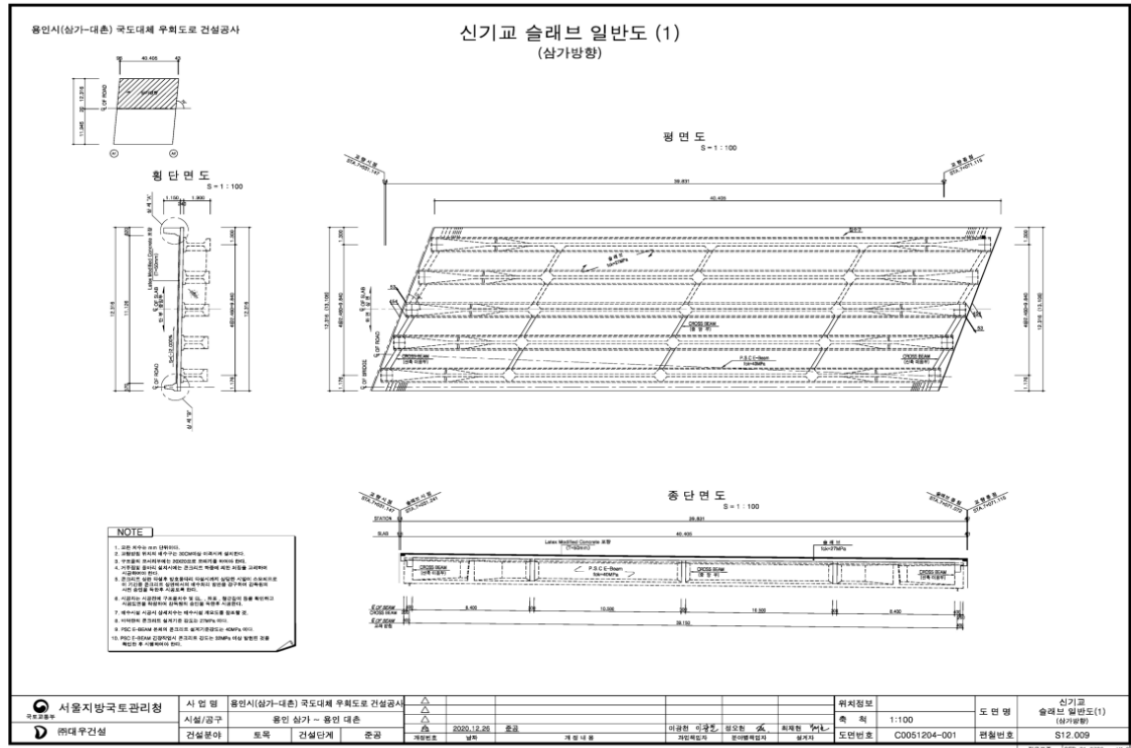

【그림 II-19.2】 중 · 평면도
신기교 - 6

19.2.2 설계도서

【표 II-19.2】설계도서 보유 현황

준공도서	■ 유, □ 무	시방서	■ 유, □ 무	구조계산서	■ 유, □ 무
지질조사서	■ 유, □ 무	실측도면	□ 유, □ 무, ■ 해당없음		
기타 설계도서 및 자료 현황	-				
자료명	분석 및 특이사항				
-	-				

19.2.3 전차 안전점검(안전점검 및 진단)

대상 시설물은 기타시설물로 FMS에 등재되어 있으며, 금회 정기안전점검을 최초로 실시하였다.

【표 II-19.3】점검이력

전차점검(1)	점검종류	점검일자	점검기관
	-	-	-
주요 결함 및 특이사항	-		

19.2.4 보수·보강 이력

시설물통합정보시스템(FMS) 확인결과, 보수·보강이력은 없는 것으로 확인되었다.

【표 II-19.4】점검이력

보수·보강	기간	보수·보강부위 및 내역	시공자
	-	-	-
사유 및 주요내용	-		

19.2.5 내진설계 여부

시설물통합정보시스템(FMS) 확인결과, 내진설계 적용유무 확인이 불명하였다.

19.3 정기안전점검 결과

19.3.1 정기점검표(체크리스트)

【표 II-19.5】 정기점검표(체크리스트)


구분	평가항목	점검결과		평가결과					
		점검자 의견	보수 필요 유무	a (10)	b (8)	c (5)	d (2)	e (0)	해당 없음
주요 시설	1.거더(RC 및 PSC / 강재 등)의 균열 및 손상 상태	박락	유		○				
	2.바닥판(RC 및 PSC / 강재 등)의 균열 및 손상 상태	재료분리	유		○				
	3.케이블 부재, 정착부 (정착구) 및 주변 손상상태	-	-						○
	4.교량받침(교좌장치) 및 주변 손상 상태	균열(폭 0.3mm미만) 박락, 도장박락	유		○				
	5.교각(주탑 포함) 및 교대(날개벽 포함)의 균열 및 손상 상태	균열(폭 0.3mm미만) 철근노출, 박리, 충분리	유		○				
	6.기초의 세굴·침하 및 손상 상태	노출 없음	무	○					
일반 시설	7.교면포장(아스콘, 콘크리트)의 균열 및 손상 상태	망상균열	무		○				
	8.신축이음 본체 및 후타재의 손상 상태	본체 부식, 고정볼량	무		○				
	9.가로보 및 세로보의 균열 및 손상 상태	상태양호	무	○					
	10.배수시설(배수구, 배수관 등) 막힘 및 손상 상태	배수구 막힘	유			○			
	11.강 부재의 도장 및 녹 발생 상태	-	-						○
	12.난간, 연석의 손상 상태	균열(폭 0.3mm이상) 표면열화	유			○			
부대 시설	13.옹벽, 석축의 균열 및 손상 상태	-	-						○
	14.안전 및 기타시설(방음벽 등)의 손상 상태	상태양호	무	○					
	15.비탈면(사면, 절개지 등)의 배수 및 손상 상태	-	-						○
	16.점검로 등 손상 상태	-	-						○
평가결과		안전등급 : □ A ■ B □ C □ D □ E 긴급점검·진단 필요성 : □ 있음 ■ 없음 안전조치 필요성 : □ 있음 ■ 없음							
종합의견 및 특기사항		· 급회 정기안전점검 결과, 방호벽 균열 및 열화, 교대 균열 등의 손상이 조사되었다. 상태평가결과 B등급으로 양호한 상태로 평가되었다.							

19.3.2 부분별 점검결과

【표 II-19.6】부분별 점검결과

No.	부재	점검내용	발생원인	비고 (사진)
1	교면포장	콘크리트 망상균열	시공미흡, 장기공용, 우수유입	1
2	난간 및 연석	균열(폭 0.3mm이상)	시공미흡, 장기공용, 우수유입	2
3	난간 및 연석	표면열화	시공미흡, 장기공용, 우수유입	3
4	신축이음	본체부식	장기공용, 우수유입	4
5	신축이음	본체 고정볼량	외부충격	5
6	신축이음	단차	시공미흡	6
7	배수시설	배수구 막힘	장기공용, 우수유입	7
8	바닥판	재료분리	시공미흡	8
9	거더	박락	시공미흡	9
10	받침장치	무수축물탈 균열(폭 0.3mm미만)	건조수축, 장기공용	10
11	받침장치	무수축물탈 박락	시공미흡	11
12	받침장치	받침콘크리트 균열(폭 0.3mm미만)	건조수축, 장기공용	12
13	받침장치	받침콘크리트 박리	시공미흡	13
14	받침장치	플레이트 부식, 도장박락	장기공용, 우수유입	14
15	교대	균열(폭 0.3mm미만)	건조수축, 장기공용	15
16	교대	박리, 층분리	시공미흡	16, 17
17	교대	박리 및 철근노출	시공미흡	18
18	교대	누수흔적, 표면오염	장기공용, 우수유입	19, 20

19.3.3 주요 외관조사 사진

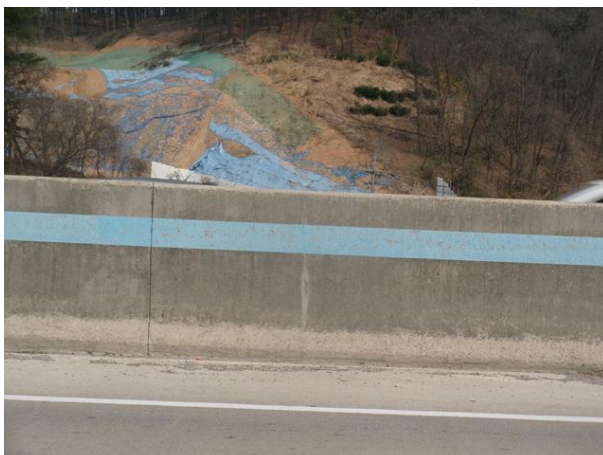			
사진1	교면포장 망상균열	사진2	방호벽 균열(폭 0.3mm이상)
			
사진3	방호벽 표면열화	사진4	신축이음 본체 부식
			
사진5	신축이음 본체 고정불량	사진6	신축이음 단차

【사진 II-19.2】 외관조사 사진

			
사진7	배수시설 배수구 막힘	사진8	바닥판하면 재료분리
			
사진9	거더 박락	사진10	받침장치 무수축물탈 균열(폭 0.3mm미만)
			
사진11	받침장치 무수축물탈 박락	사진12	받침장치 받침콘크리트 균열(폭 0.3mm미만)

【사진 II-19.2】 외관조사 사진(계속)

	
사진13	반침장치 받침콘크리트 박리
	
사진15	교대 균열(폭 0.3mm미만)
	
사진17	교대 박리
사진18	교대 박리 및 철근노출

【사진 II-19.2】 외관조사 사진(계속)

	
사진19	사진20
교대 누수흔적	교대 누수흔적

【사진 II-19.2】 외관조사 사진(계속)

19.3.4 기 점검 결과와 비교·분석

【표 II-19.7-1】 기 점검 결과와 비교

구분	결합 및 손상내용	단위	-		2025년 상반기		비 고 (▲, ▼)
			개소	물량	개소	물량	
교면포장	콘크리트 망상균열	m ²	-	-	1	160.00	- -
난간 및 연석	균열(폭 0.3mm이상)	m	-	-	2	2.00	- -
	표면열화	m ²	-	-	3	88.00	- -
신축이음	본체부식	m	-	-	4	9.00	- -
	본체 고정볼량	m	-	-	1	1.50	- -
	단차	m	-	-	1	1.00	- -
배수시설	배수구 막힘	EA	-	-	5	5.00	- -
바닥판	재료분리	m ²	-	-	2	0.14	- -
거더	박락	m ²	-	-	1	0.01	- -
받침장치	무수축물탈 균열(폭 0.3mm미만)	m	-	-	2	0.20	- -
	무수축물탈 박락	m ²	-	-	1	0.10	- -
	받침콘크리트 균열(폭 0.3mm미만)	m	-	-	3	0.60	- -
	받침콘크리트 박리	m ²	-	-	1	0.04	- -
	플레이트 부식, 도장박락	EA	-	-	21	21.00	- -
교대	균열(폭 0.3mm미만)	m	-	-	1	2.00	- -
	박리, 층분리	m ²	-	-	7	2.35	- -
	박리 및 철근노출	m ²	-	-	1	0.25	- -
	누수흔적, 표면오염	m ²	-	-	6	14.30	- -

【표 II-19.7-2】 하자물량표

구분	결합 및 손상내용	단위	하자물량		비 고
			개소	물량	
난간 및 연석	균열(폭 0.3mm이상)	m	2	2.00	-
	표면열화	m ²	3	88.00	
바닥판	재료분리	m ²	2	0.14	
거더	박락	m ²	1	0.01	
받침장치	무수축물탈 균열(폭 0.3mm미만)	m	2	0.20	
	무수축물탈 박락	m ²	1	0.10	
	받침콘크리트 균열(폭 0.3mm미만)	m	3	0.60	
	받침콘크리트 박리	m ²	1	0.04	
교대	균열(폭 0.3mm미만)	m	1	2.00	-
	박리, 층분리	m ²	7	2.35	-
	박리 및 철근노출	m ²	1	0.25	
	누수흔적, 표면오염	m ²	6	14.30	-

19.4 시설물의 안전등급 지정

19.4.1 안전등급 평가

【표 II-19.8】 안전등급 평가표

구분	평가항목	평가결과					
		a (10)	b (8)	c (5)	d (2)	e (0)	해당 없음
주 요 시 설	1.거더(RC 및 PSC / 강재 등)의 균열 및 손상 상태		○				
	2.바닥판(RC 및 PSC / 강재 등)의 균열 및 손상 상태		○				
	3.케이블 부재, 정착부 (정착구) 및 주변 손상상태						○
	4.교량받침(교좌장치) 및 주변 손상 상태		○				
	5.교각(주탑 포함) 및 교대(날개벽 포함)의 균열 및 손상 상태		○				
	6.기초의 세굴·침하 및 손상 상태	○					
주요시설 상태점수(X)		(8+8+8+8+10) / 5 = 8.40					
일 반 시 설	7.교면포장(아스콘, 콘크리트)의 균열 및 손상 상태		○				
	8.신축이음 본체 및 후타재의 손상 상태		○				
	9.가로보 및 세로보의 균열 및 손상 상태	○					
	10.배수시설(배수구, 배수관 등) 막힘 및 손상 상태			○			
	11.강 부재의 도장 및 녹 발생 상태						○
	12.난간, 연석의 손상 상태			○			
일반시설 상태점수(Y)		(8+8+10+5+5) / 5 = 7.20					
부 대 시 설	13.옹벽, 석축의 균열 및 손상 상태						○
	14.안전 및 기타시설(방음벽 등)의 손상 상태	○					
	15.비탈면(사면, 절개지 등)의 배수 및 손상 상태						○
	16.점검로 등 손상 상태						○
부대시설 상태점수(Z)		(10) / 1 = 10.00					

19.4.2 안전등급 평가 결과

【표 II-19.9】 안전등급 평가 결과표

구 분	주요시설 (X)	일반시설 (Y)	부대시설 (Z)
상태점수	8.40	7.20	10.00
가중치	60	20	20
종합상태점수	$(8.40 \times 60 + 7.20 \times 20 + 10.00 \times 20) / 100 =$		8.48
안전등급	B		

19.4.3 기 점검과의 비교

【표 II-19.10】 기 점검과의 비교표

구 분	—	2025년 상반기 정기안전점검(금회)
상태점수	—	8.48
안전등급	—	B
비교결과	금회 3종으로 평가하는 최초의 정기안전점검으로 상태점수 8.48, 안전등급 B로 평가되었다.	

19.5 보수·보강 및 유지관리 방안

19.5.1 보수·보강 우선순위 및 개략공사비

【표 II-19.11】 개략공사비

구 분	손상내용	보수방안	손상 물량	보수 물량	단위	단가 (천원)	개략공사비 (천원)	우선 순위
교면포장	콘크리트 망상균열	주의관찰	160.00	240.00	m ²	—	—	—
신축이음	본체부식	주의관찰	9.00	13.50	m	—	—	—
	본체 고정볼량	주의관찰	1.50	2.25	m	—	—	—
	단차	주의관찰	1.00	1.50	m	—	—	—
배수시설	배수구 막힘	청소	5.00	5.00	EA	184	920	2
개략 공사비 (천원)	구 분	1순위		2순위		3순위		
	순공사비	—		920		—		
	재경비 (순공사비의 50%)	—		460		—		
	합계	—		1,380		—		
개략공사비 총계(천원)		1,380						

주1) 표면처리공법은 균열길이 × 0.25m , 면적환산 적용.

주2) 보수물량은 손상물량에 50%를 할증하였음(개소당 물량은 할증 미적용).

주3) 적용된 공법 및 대가기준은 개략적인 비용을 산출하기 위한 것으로서 실제 보수시 별도의 설계를 통해 공법 및 대가를 산정해야 함.

19.5.2 유지관리 방안

정기안전점검 결과에 따라, 향후 유지관리 시 교량의 안전성, 사용성 및 내구성 차원에서 중점적으로 관찰하고 유의하여야 할 중점유지관리 항목을 설정하여 다음과 같이 제시하였다.

【표 II-19.12】 중점유지관리 항목

구 분	손상사진	유지관리시 주안점	비고
교면 포장		◇ 손상의 추가발생 여부 확인.	
방호벽		◇ 손상의 진행 및 진전, 추가발생 여부확인	
신축 이음		◇ 손상의 진행 및 진전, 추가발생 여부확인	
교대		◇ 손상의 진행 및 진전, 추가발생 여부확인	

19.6 종합결론 및 건의

19.6.1 종합결론

2025년 상반기 정기안전점검 결과, 교면포장 망상균열, 방호벽 표면열화, 받침장치 균열 및 도장박락, 교대 균열 및 박리, 철근노출 등의 손상이 조사되었다.

주요손상으로 방호벽 표면열화, 교대 박리, 철근노출은 구조물에 영향을 미치는 정도가 심하므로 단면보수 등의 조치가 필요한 상태이다.

위 사항을 고려하여 평가한 본 시설물의 안전등급은 “B등급” 으로 “양호” 한 상태로 평가되었다.

19.6.2 정밀안전점검 및 진단의 필요성

금회 정기안전점검 결과, 정밀안전점검 및 정밀안전진단의 필요성은 없는 것으로 판단된다.

19.6.3 유지관리 특별 요구사항

유지관리에 필요한 요구사항은 “【표 II-19.12】중점유지관리 항목”에 수록하였다.

19.6.4 기타건의사항

없음.

