

13. 궁촌IC RAMP-B교

13.1 개요

13.2 자료수집 및 분석

13.3 정기안전점검 결과

13.4 시설물의 안전등급 지정

13.5 보수·보강 및 유지관리방안


13.6 종합결론 및 건의

13. 궁촌IC RAMP-B교 정기안전점검

13.1 개요

13.1.1 시설물 현황

【표 II-13.1】 시설물 현황

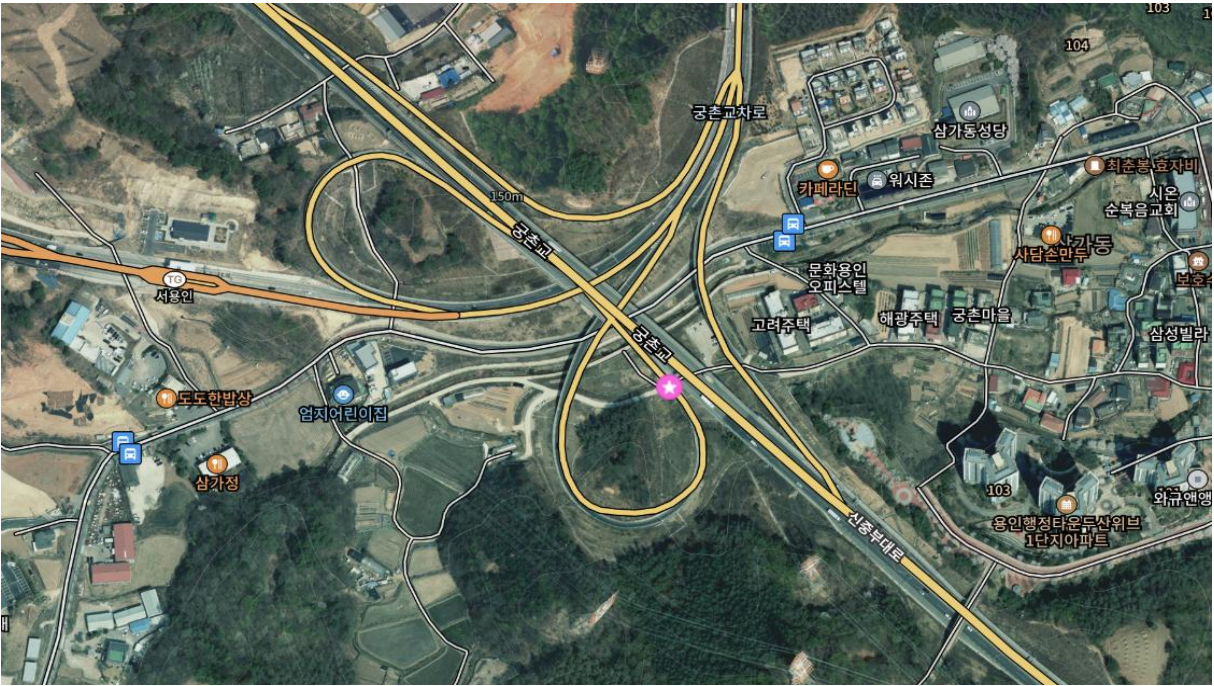시설물명	궁촌IC RAMP-B교		시설물 번호	BR2018-0000511	
시설물 위치	용인시 처인구 삼가동 291		준공일자	2018년 11월 29일	
용 도	도로교량		시설물 규모	L=30.0m, B=6.57m	
구조형식	STB거더		부대시설	방음벽	
종 별	기타	전 차 안전등급	B	점검결과 안전등급	B
규모 및 제원 추가사항					
- 교 량 경 간 : 1 - 교 량 폭 : 6.57m, 1차로 - 신 축 이 음 : 팽거조인트 - 교 량 받 침 : 탄성고무받침 - 교차시설물 : 지삼로560번길					
시설물 위치도					
					


13.1.2 시설물 전경사진

	
측면	교면포장
	
교대	교각
	
거더, 바닥판	교량받침


【사진 Ⅱ-13.1】 시설물 전경사진

13.2 자료수집 및 분석

13.2.1 관련도면

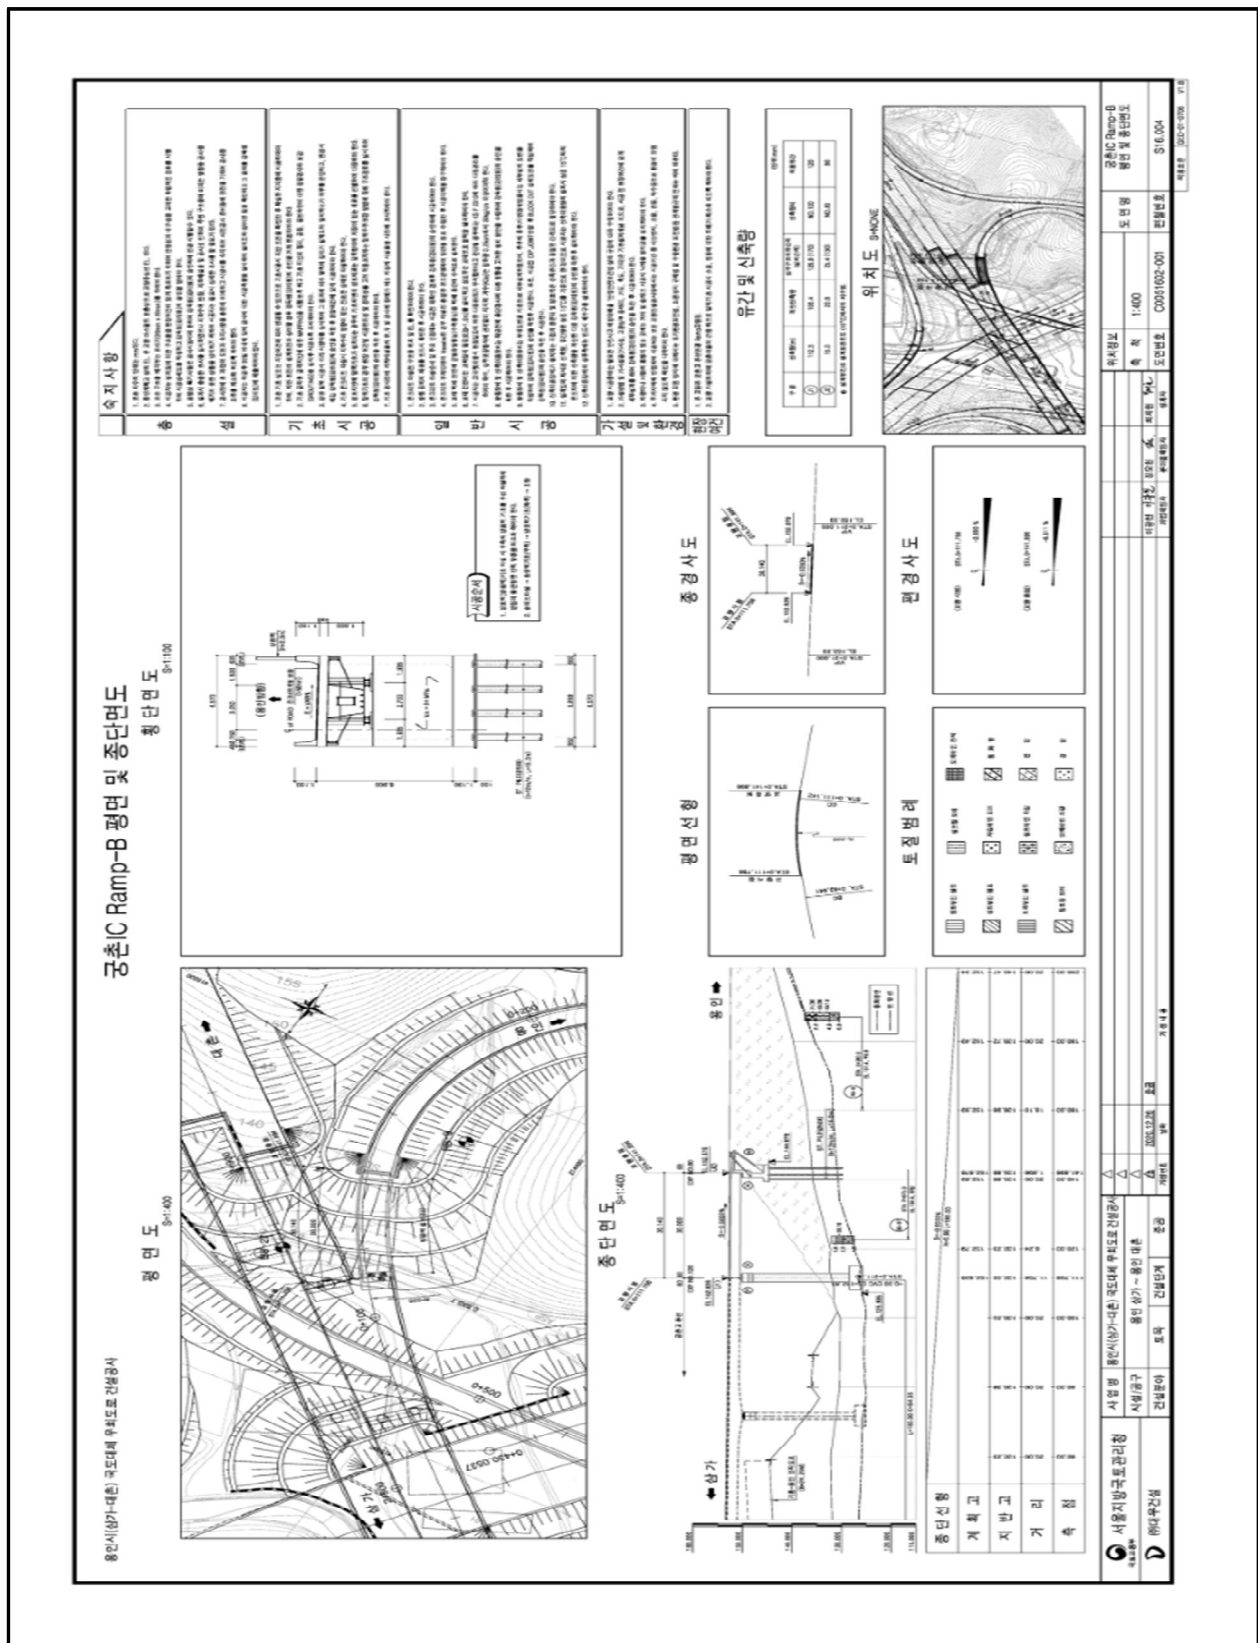

【그림 II-13.1】 종 · 평면도
 궁촌IC RAMP-B교 - 5

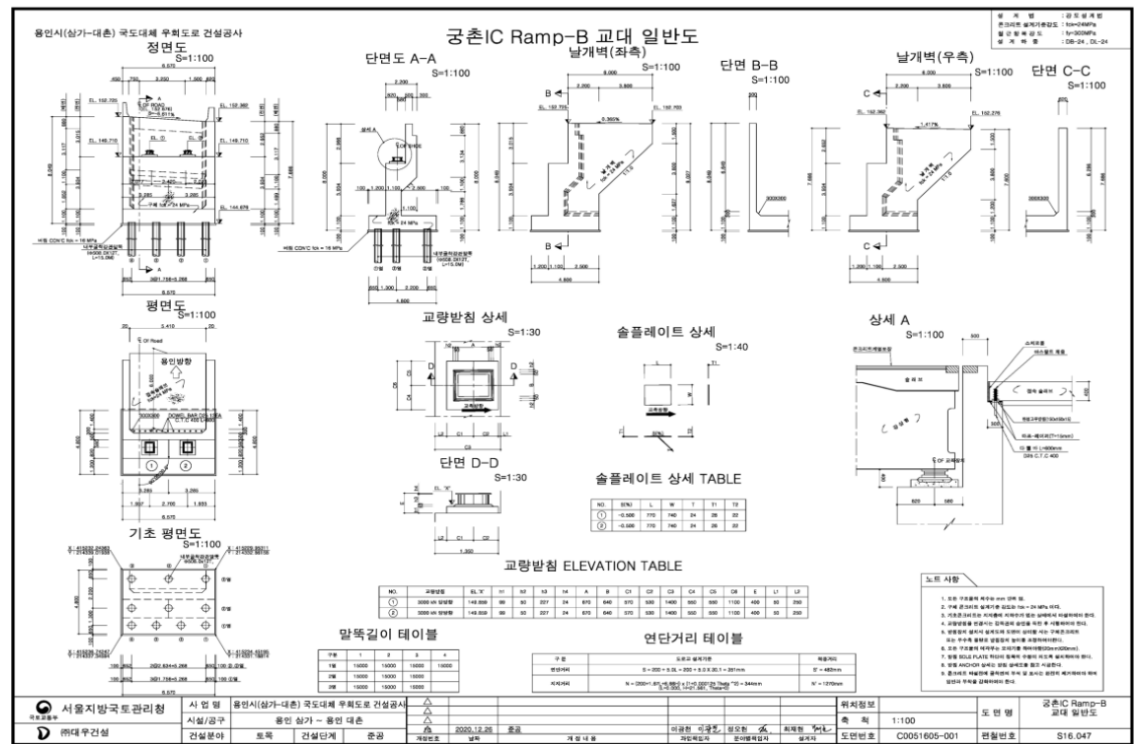

공촌IC RAMP-B교 - 6

13.2.2 설계도서

【표 II-13.2】설계도서 보유 현황

준공도서	■ 유, □ 무	시방서	■ 유, □ 무	구조계산서	■ 유, □ 무
지질조사서	■ 유, □ 무	실측도면	□ 유, □ 무, ■ 해당없음		
기타 설계도서 및 자료 현황	-				
자료명	분석 및 특이사항				
-	-				

13.2.3 전차 안전점검(안전점검 및 진단)

대상 시설물은 기타시설물로 FMS에 등재되어 있으며, 25년 상반기 정기안전점검을 최초로 실시하였다.

【표 II-13.3】점검이력

전차점검(1)	점검종류	점검일자	점검기관
	정기안전점검	2025.03.21 ~ 2025.06.30	(주)명성엔지니어링
주요 결함 및 특이사항	교면포장 : 상태양호 난간/연석 : 박리, 파손 및 철근노출 바닥판하면 : 망상균열 거더외부 : 도장긁힘, 부식 세로보 : 부식 교량받침 : 무수축물탈 균열, 박락, 받침콘크리트 박리, 플레이트 부식 및 도장박리 신축이음 : 후타재 균열, 본체 부식, 토사퇴적, 차수판 볼트탈락 하부구조 : 균열(폭 0.3mm미만), 백태, 망상균열, 박리		

13.2.4 보수·보강 이력

시설물통합정보시스템(FMS) 확인결과, 보수·보강이력은 없는 것으로 확인되었다.

【표 II-13.4】점검이력

보수·보강	기간	보수·보강부위 및 내역	시공자
	-	-	-
사유 및 주요내용	-		

13.2.5 내진설계 여부

시설물통합정보시스템(FMS) 확인결과, 내진설계 적용유무 확인이 불명하였다.

13.3 정기안전점검 결과

13.3.1 정기점검표(체크리스트)

【표 II-13.5】 정기점검표(체크리스트)


구분	평가항목	점검결과		평가결과					
		점검자 의견	보수 필요 유무	a (10)	b (8)	c (5)	d (2)	e (0)	해당 없음
주요 시설	1.거더(RC 및 PSC / 강재 등)의 균열 및 손상 상태	도장긁힘, 부식	무		○				
	2.바닥판(RC 및 PSC / 강재 등)의 균열 및 손상 상태	망상균열	유		○				
	3.케이블 부재, 정착부 (정착구) 및 주변 손상상태	-	-						○
	4.교량반침(교좌장치) 및 주변 손상 상태	반침부식 물탈 균열, 박리	유		○				
	5.교각(주탑 포함) 및 교대(날개벽 포함)의 균열 및 손상 상태	균열(폭 0.3mm미만) 백태, 박리	유		○				
	6.기초의 세굴·침하 및 손상 상태	노출 없음	무	○					
일반 시설	7.교면포장(아스콘, 콘크리트)의 균열 및 손상 상태	포장 균열	무		○				
	8.신축이음 본체 및 후타재의 손상 상태	본체부식 후타재 균열	무		○				
	9.가로보 및 세로보의 균열 및 손상 상태	부식	무		○				
	10.배수시설(배수구, 배수관 등) 막힘 및 손상 상태	배수구 막힘	무			○			
	11.강 부재의 도장 및 녹 발생 상태	-	-						○
	12.난간, 연석의 손상 상태	박리, 철근노출	무			○			
부대 시설	13.옹벽, 석축의 균열 및 손상 상태	-	-						○
	14.안전 및 기타시설(방음벽 등)의 손상 상태	상태양호	무	○					
	15.비탈면(사면, 절개지 등)의 배수 및 손상 상태	-	-						○
	16.점검로 등 손상 상태	상태양호	무	○					
평가결과		안전등급 : □ A ■ B □ C □ D □ E 긴급점검·진단 필요성 : □ 있음 ■ 없음 안전조치 필요성 : □ 있음 ■ 없음							
종합의견 및 특기사항		・금회 정기안전점검 결과, 철근콘크리트 부재에 일부 균열 및 박리 등이 신규 조사되었고, 상태평가결과 B등급으로 양호한 상태로 평가되었다.							

13.3.2 부분별 점검결과

【표 II-13.6】부분별 점검결과

No.	부재	점검내용	발생원인	비고 (사진)
1	난간 및 연석	박리	시공미흡, 우수유입	
2	난간 및 연석	파손 및 철근노출	외부충격	1, 2
3	바닥판	망상균열	시공미흡, 우수유입	3, 4
4	거더외부	도장긁힘	외부충격	
5	거더외부	부식	우수유입	5, 6
6	세로보	부식	우수유입	7, 8
7	교량받침	무수축물탈 균열	시공미흡, 온도 및 건조수축 등	
8	교량받침	무수축물탈 망상균열	시공미흡, 온도 및 건조수축 등	9, 10
9	교량받침	무수축물탈 박락	시공미흡	11, 12
10	교량받침	받침콘크리트 박리	시공미흡	
11	교량받침	고무재 들뜸	시공미흡	
12	교량받침	플레이트 부식	우수유입, 외기접촉	13, 14
13	교량받침	플레이트 도장박리	우수유입, 외기접촉	
14	신축이음	후타재 균열	온도 및 건조수축 등	
15	신축이음	후타재 망상균열	온도 및 건조수축 등	15, 16
16	신축이음	본체 부식	우수유입	17, 18
17	신축이음	차수판 볼트탈락	시공미흡	
18	신축이음	본체 토사퇴적	장기공용	
19	배수시설	배수구 막힘	장기공용, 우수유입	19, 20
20	하부구조	균열(폭 0.3mm미만)	시공미흡, 온도 및 건조수축 등	
21	하부구조	균열부 백태	우수유입, 온도 및 건조수축 등	21, 22
22	하부구조	망상균열	시공미흡, 온도 및 건조수축 등	23, 24
23	하부구조	박리	우수유입, 온도 및 건조수축 등	25, 26

13.3.3 주요 외관조사 사진

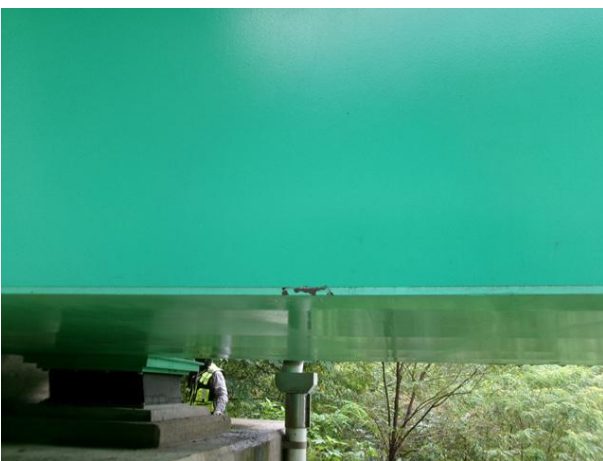			
사진1	방호벽 파손 및 철근노출	사진2	전회
			
사진3	바닥판하면 망상균열	사진4	전회
			
사진5	거더외부 부식	사진6	전회

【사진 II-13.2】 외관조사 사진

			
사진7	세로보 부식	사진8	전회
			
사진9	교량받침 무수축물탈 망상균열	사진10	전회
			
사진11	교량받침 무수축물탈 박락	사진12	전회

【사진 II-13.2】 외관조사 사진(계속)

			
사진13	교량받침 고무재 들뜸	사진14	교량받침 플레이트 부식
			
사진15	신축이음 후타재 망상균열	사진16	전회
			
사진17	신축이음 본체 부식	사진18	전회

【사진 II-13.2】 외관조사 사진(계속)

			
사진19	배수시설 배수구 막힘	사진20	전회
			
사진21	교대 균열부백태	사진22	전회
			
사진23	하부구조 망상균열	사진24	전회

【사진 II-13.2】 외관조사 사진(계속)

			
사진25	하부구조 박리	사진26	전회

【사진 II-13.2】 외관조사 사진(계속)

13.3.4 기 점검 결과와 비교·분석

【표 II-13.7-1】 기 점검 결과와 비교

구분	결합 및 손상내용	단위	2025년 상반기		2025년 하반기		비 고 (▲, ▼)
			개소	물량	개소	물량	
난간 및 연석	박리	m ²	1	0.20	3	0.50	▲ 0.30
	파손 및 철근노출	m ²	1	0.20	1	0.20	— —
교면포장	포장 균열	m	—	—	1	3.00	▲ 3.00
바닥판하면	망상균열	m ²	12	24.00	12	24.00	— —
거더외부	도장긁힘	m ²	1	0.10	1	0.10	— —
	부식	m ²	3	0.04	3	0.04	— —
세로보	부식	m ²	1	0.80	2	0.86	▲ 0.06
받침장치	무수축몰탈 균열	m	10	1.30	10	1.30	— —
	무수축몰탈 망상균열	m ²	1	0.20	1	0.20	— —
	무수축몰탈 박락	m ²	1	0.01	2	0.02	▲ 0.01
	받침콘크리트 박리	m ²	1	0.40	1	0.40	— —
	고무재 들뜸	EA	—	—	2	2.00	▲ 2.00
	플레이트 부식	EA	1	1.00	3	3.00	▲ 2.00
	플레이트 도장박리	m ²	1	0.04	1	0.04	— —
신축이음	후타재 균열	m	9	4.50	9	4.50	— —
	후타재 망상균열	m ²	2	1.80	2	1.80	— —
	본체 부식	m	2	2.00	2	2.00	— —
	차수판 볼트탈락	EA	4	4.00	4	4.00	— —
	본체 토사퇴적	m	2	9.00	2	9.00	— —
배수시설	배수구 막힘	EA	1	1.00	3	3.00	▲ 2.00
하부구조	균열(폭 0.3mm미만)	m	2	1.50	3	6.50	▲ 5.00
	균열부 백태	m ²	1	0.03	1	0.03	— —
	망상균열	m ²	1	1.50	1	1.50	— —
	박리	m ²	3	2.58	3	2.58	— —

【표 II-13.7-2】 하자물량표

구분	결합 및 손상내용	단위	하자물량		비 고
			개소	물량	
난간 및 연석	박리	m ²	3	0.50	—
	파손 및 철근노출	m ²	1	0.20	—
바닥판하면	망상균열	m ²	12	24.00	—
받침장치	무수축몰탈 균열	m	10	1.30	—
	무수축몰탈 망상균열	m ²	1	0.20	—
	무수축몰탈 박락	m ²	1	0.02	—
	받침콘크리트 박리	m ²	1	0.40	—
하부구조	균열(폭 0.3mm미만)	m	3	6.50	—
	균열부 백태	m ²	1	0.03	—
	망상균열	m ²	1	1.50	—
	박리	m ²	3	2.58	—

13.4 시설물의 안전등급 지정

13.4.1 안전등급 평가

【표 II-13.8】 안전등급 평가표

구분	평가항목	평가결과					
		a (10)	b (8)	c (5)	d (2)	e (0)	해당 없음
주 요 시 설	1.거더(RC 및 PSC / 강재 등)의 균열 및 손상 상태		○				
	2.바닥판(RC 및 PSC / 강재 등)의 균열 및 손상 상태		○				
	3.케이블 부재, 정착부 (정착구) 및 주변 손상상태						○
	4.교량받침(교좌장치) 및 주변 손상 상태		○				
	5.교각(주탑 포함) 및 교대(날개벽 포함)의 균열 및 손상 상태		○				
	6.기초의 세굴·침하 및 손상 상태	○					
주요시설 상태점수(X)		(8+8+8+8+10) / 5 = 8.40					
일 반 시 설	7.교면포장(아스콘, 콘크리트)의 균열 및 손상 상태		○				
	8.신축이음 본체 및 후타재의 손상 상태		○				
	9.가로보 및 세로보의 균열 및 손상 상태		○				
	10.배수시설(배수구, 배수관 등) 막힘 및 손상 상태			○			
	11.강 부재의 도장 및 녹 발생 상태						○
	12.난간, 연석의 손상 상태			○			
일반시설 상태점수(Y)		(8+8+8+5+5) / 5 = 6.80					
부 대 시 설	13.옹벽, 석축의 균열 및 손상 상태						○
	14.안전 및 기타시설(방음벽 등)의 손상 상태	○					
	15.비탈면(사면, 절개지 등)의 배수 및 손상 상태						○
	16.점검로 등 손상 상태	○					
부대시설 상태점수(Z)		(10+10) / 2 = 10.00					

13.4.2 안전등급 평가 결과

【표 II-13.9】 안전등급 평가 결과표

구 분	주요시설 (X)	일반시설 (Y)	부대시설 (Z)
상태점수	8.40	6.80	10.00
가중치	60	20	20
종합상태점수	$(8.40 \times 60 + 6.80 \times 20 + 10.00 \times 20) / 100 =$		8.40
안전등급	B		

13.4.3 기 점검과의 비교

【표 II-13.10】 기 점검과의 비교표

구 분	2025년 상반기 정기안전점검(전회)	2025년 상반기 정기안전점검(금회)
상태점수	8.48	8.40
안전등급	B	B
비교결과	3종시설물의 상태평가를 적용하여 상태점수 및 안전등급을 평가하였고, 전회와 비교시 상태점수는 다소 감소하였으나, 안전등급은 변화가 없는 상태이다.	

13.5 보수·보강 및 유지관리 방안

13.5.1 보수·보강 우선순위 및 개략공사비

【표 II-13.11】 개략공사비

구 분	손상내용	보수방안	손상 물량	보수 물량	단위	단가 (천원)	개략공사비 (천원)	우선 순위
거더외부	도장긁힘	주의관찰	0.10	0.15	m²	—	—	—
	부식	주의관찰	0.04	0.06	m²	—	—	—
세로보	부식	주의관찰	0.86	1.29	m²	—	—	—
받침장치	플레이트 부식	주의관찰	3.00	1.00	EA	—	—	—
	플레이트 도장박리	주의관찰	0.04	0.06	m²	—	—	—
	고무재 들뜸	주의관찰	2.00	2.00	EA	—	—	—
신축이음	후타재 균열	주의관찰	4.50	1.69	m²	—	—	—
	후타재 망상균열	주의관찰	1.80	2.70	m²	—	—	—
	본체 부식	주의관찰	2.00	3.00	m	—	—	—
	차수판 볼트탈락	주의관찰	4.00	4.00	EA	—	—	—
	본체 토사퇴적	주의관찰	9.00	13.50	m	—	—	—
배수시설	배수구 막힘	청소	3.00	3.00	EA	184	552	2
개략 공사비 (천원)	구 분	1순위		2순위		3순위		
	순공사비	—		552		—		
	재경비 (순공사비의 50%)	—		276		—		
	합계	—		828		—		
개략공사비 총계(천원)		828						

주1) 표면처리공법은 균열길이 × 0.25m , 면적환산 적용.

주2) 보수물량은 손상물량에 50%를 할증하였음(개소당 물량은 할증 미적용).

주3) 적용된 공법 및 대가기준은 개략적인 비용을 산출하기 위한 것으로서 실제 보수시 별도의 설계를 통해 공법 및 대가를 산정해야 함.

13.5.2 유지관리 방안

정기안전점검 결과에 따라, 향후 유지관리 시 교량의 안전성, 사용성 및 내구성 차원에서 중점적으로 관찰하고 유의하여야 할 중점유지관리 항목을 설정하여 다음과 같이 제시하였다.

【표 II-13.12】 중점유지관리 항목

구 분	손상사진	유지관리시 주안점	비고
방호벽		◇손상의 추가발생 여부 확인.	
바닥판 하면		◇손상의 진행 및 진전, 추가발생 여부확인	
받침 장치		◇플레이트 부식 진전여부 확인	
교대		◇손상의 진행 및 진전, 추가발생 여부확인	

13.6 종합결론 및 건의

13.6.1 종합결론

2025년 하반기 정기안전점검 결과, 방호벽 철근노출, 신축이음 후타재 균열, 본체 부식, 바닥판 하면 망상균열, 거더 부식, 하부구조 균열 및 박리 등의 손상이 조사되었다.

본 시설물은 하자기간이 남아있는 상태로 하자보수를 실시하면 교량의 유지관리에 문제가 없을 것으로 판단된다.

위 사항을 고려하여 평가한 본 시설물의 안전등급은 “B등급” 으로 “양호” 한 상태로 평가되었다.

13.6.2 정밀안전점검 및 진단의 필요성

금회 정기안전점검 결과, 정밀안전점검 및 정밀안전진단의 필요성은 없는 것으로 판단된다.

13.6.3 유지관리 특별 요구사항

유지관리에 필요한 요구사항은 “【표 II-13.12】중점유지관리 항목”에 수록하였다.

13.6.4 기타건의사항

없음.