

제 14 장 일산송포

14.1 시설물 개요

14.2 자료수집 및 분석

14.3 현장조사

14.4 재료시험 측정결과의 분석

14.5 상태평가

14.6 종합평가 및 안전등급

14.7 보수·보강 및 유지관리 방안

14.8 종합결론

제 14 장 일산송포

14.1 시설물 개요

14.1.1 대상 시설물의 개요

본 맨홀은 경기도 고양시 일산동구 백석동 ~ 일산서구 일산동 일원에 위치한 시설물로 총 15개소(#1 ~ 15)의 철근 콘크리트 구조물로 시공되어 있으며 본 시설물의 세부내용은 다음과 같다.

구 분	내 용		구 분	내 용		
시설물명	일산 ~ 송포 #1 ~ 15		시설물 번호	-		
준공년월일	-		관리번호	-		
시설물 위치	경기도 고양시 일산동구 백석동 ~ 일산서구 일산동 일원					
시설물종별	-		시설물 구분	전력 맨홀		
설계하중	-		관리주체	한국전력 경기북부 본부		
구조형식	철근콘크리트 BOX		배수형식	집수+강재배수		
기타사항	-					
제원	맨홀명	L(m)	W(m)	H(m)	준공년도	비고
	일산~송포#1	9.20	3.19	3.52	2006	차도
	일산~송포#2	9.20	3.77	3.75	2006	차도
	일산~송포#3	9.24	3.18	3.51	2006	차도
	일산~송포#4	11.14	4.16	3.03	2006	보도
	일산~송포#5	9.20	3.82	3.89	2006	차도
	일산~송포#6	9.28	3.19	3.71	2006	차도
	일산~송포#7	11.15	4.15	3.70	2006	차도
	일산~송포#8	20.50	3.94	3.61	2006	화단
	일산~송포#9	9.36	3.22	3.80	2006	차도
	일산~송포#10	9.32	3.16	3.72	2006	차도
	일산~송포#11	9.30	3.18	3.72	2006	차도
	일산~송포#12	9.31	3.80	3.68	2006	차도
	일산~송포#13	9.28	3.81	3.72	2006	차도
	일산~송포#14	9.39	3.18	3.84	2006	차도
	일산~송포#15	9.40	3.20	3.81	2006	차도

14.1.2 위치도



14.1.3 대상 시설물의 전경

			
내용	맨홀 외부 전경	내용	맨홀 내부 전경
			
내용	맨홀 조사 전경	내용	출입전 산소 농도 측정

14.2 자료수집 및 분석

14.2.1 설계도서 등의 보존

시설물의 준공도서로서 종·평면도, 단면도, 구조물도, 시공상세도, 구조계산서, 수리·수문계산서, 공사시방서 등 시설물의 유지관리에 필요한 도서 등 가설당시의 모든 설계도서와 준공 이후의 점검이나 진단보고서 및 이력, 보수·보강 공사 이력 및 내역 등 유지관리 자료를 보존하는 것이 가장 중요하다. 본 대상구조물의 관련자료 수집내용 및 설계도 확인은 다음과 같다.

【표 14.1】 자료수집 항목 및 검토

항 목 및 검 토	
설 계 도 서	1) 공통 - 준공내역서, 공사시방서 【미보유】 - 각종계산서 【미보유】 - 토질 및 지반조사 보고서 【미보유】 - 기타 특이사항 보고서 【미보유】
	2) 설계도면 - 위치도, 평면도, 단면도(중·횡), 구조물도, 철근배근도 등 【미보유】
시설물관리대장	- 기본현황, 상세제원, 유지관리 이력 【미보유】
시공관련자료	1) 시공관련 자료 - 사진(주요공종 사진 등) 【미보유】 - 기타(시설물 부재의 상세도면, 주요 설계변경 내역 등) 【미보유】 2) 품질관리 관련자료 - 재료증명서, 품질시험기록 【미보유】 - 관리 및 선정시험 기록 등 각종시험 기록 【미보유】 - 시설물의 주요 구조부위에 대한 계측 관련자료 【미보유】 3) 사고기록 - 사고날짜, 장소, 경위 등 【미보유】 4) 운영기록 - 준공일로부터 현재까지의 전반적인 운영상황을 기록한 자료 【미보유】
안전점검 및 정밀안전점검자료	1) 공통 - 사용제한 사항 【보유: 2021 점검보고서】 - 부대시설물 【보유: 2021 점검보고서】 - 환경조건(구조물의 내구성과 안전에 영향을 주는 조건) 【보유: 2021 점검보고서】 2) 시설물별 특이사항 - 시설물 형식, 하부형태 및 기초상태, 통행제한 상태 등 【일부보유】
보수·보강 공사자료	1) 보수·보강의 경위 【일부보유】 2) 보수·보강 적용공법 및 적용범위 【일부보유】 3) 보수·보강 기간 및 시행자(감독, 시공자) 등 【일부보유】

가. 검토결과

- 1) 관련자료 보유여부 및 내용을 검토한 결과, 설계도서(도면), 시공자료 등은 보유하고 있지 않은 것으로 확인되었다.
- 2) 향후 점검자료 및 보수 또는 보강 등이 이루어질 경우에는 도면 복원화를 권고하며, 관련자료의 비치 및 보존을 통한 시설물의 유지관리가 이루어지도록 하여야 한다.

14.2.2 설계 및 시공검토 사항

가. 개요

관련자료를 검토하여 기본적인 시공사항, 설계조건을 파악하였다.

나. 설계도면

본 송전맨홀에 대한 설계도는 미보유하고 있으며, 유지관리용 일반도 등을 통한 간단한 제원, 형태 등을 파악할 수 있는 것으로 분석되었다.

다. 지반조사

지반조사에 대한 사항은 지반보고서 미보유로 확인이 불가능한 것으로 검토되었다.

라. 구조검토

구조검토에 대한 사항은 구조계산서 미보유로 확인이 불가능한 것으로 분석되었다.

14.2.3 기 실시한 점검 및 진단 이력

【표 14.2】 기 실시한 점검 및 진단현황

번호	점검/ 진단명	점검/ 진단기간	점검/ 진단기관	주요점검 / 진단 결과	안전 등급	비고
1	정밀 안전 점검	2021.04.05 ~ 2021.05.28	(주)한국종합안 전연구원	- 금회 외관조사결과 구조적 안전성을 저해할 만한 심각한 결함이나 손상은 발생되지 않았으나, 일부 시설물에 발생된 손상별 적절한 보수가 필요한 상태이다. - 본 지구의 시설물에 대한 종합평가 결과를 토대로 안전등급을 산정하면 「A(우수)」로 평가되었으며, 발생한 손상에 대해서는 보고서에서 제시한 “보수·보강 및 유지관리 방안”에 따라 보수를 실시하고, 효율적인 유지관리를 실시한다면 구조물의 안전성과 사용성 확보를 기대할 수 있을 것으로 판단된다.	A	
2	정밀 안전 점검	2023.04.10 ~ 2023.11.10	케이아이엠(주)	- 금회 조사 결과, 구조적 안전성을 저해할 만한 심각한 결함이나 손상은 발생되지 않았으나, 일부 시설물에 발생된 손상별 적절한 보수가 필요한 상태이다. - 본 지구의 시설물에 대한 종합평가 결과를 토대로 안전등급을 산정하면 「A(우수)」로 평가되었으며, 발생한 손상에 대해서는 보고서에서 제시한 “보수·보강 및 유지관리 방안”에 따라 보수를 실시하고, 효율적인 유지관리를 실시한다면 구조물의 안전성과 사용성 확보를 기대할 수 있을 것으로 판단된다.	A	

상태평가 결과 및 보수·보강			
맨홀명	평가 결과	결함종류	보수·보강(안)
일산~송포#1	a	관로구 누수	관로구보수
		파손	단면보수
		균열부백태	표면보수
		백태	표면보수
		철근노출	단면보수(방청)
		아스콘 파손	주의관찰
		아스콘 균열	주의관찰
		아스콘 망상균열	주의관찰
일산~송포#2	a	관로구 누수	관로구보수
		백태	표면보수
		재료분리	표면보수
		철근노출	단면보수(방청)
		아스콘 균열	주의관찰
		앵커볼트 탈락	재설치
일산~송포#3	a	파손	단면보수
		벽체 누수	누수보수
		재료분리	표면보수
		안전손잡이 파손	재설치
일산~송포#4	a	균열(0.3mm미만)	표면보수
		앵커볼트 풀림	재체결
일산~송포#5	a	파손	단면보수
		백태	표면보수
		녹흔적	주의관찰

상태평가 결과 및 보수·보강			
맨홀명	평가 결과	결함종류	보수·보강(안)
일산~송포#6	a	관로구 누수	관로구보수
		백태	표면보수
		파손	단면보수
		녹흔적	주의관찰
일산~송포#7	a	백태	표면보수
		철근노출	주의관찰
일산~송포#8	a	망상균열	주의관찰
일산~송포#9	a	백태	표면보수
		녹흔적	주의관찰
일산~송포#10	a	관로구누수	관로구보수
		녹흔적	주의관찰
		아스콘 망상균열	주의관찰
일산~송포#11	a	철근노출	단면보수(방청)
		재료분리	표면보수
		녹흔적	주의관찰
		볼트유실	재체결
일산~송포#12	a	박락	단면보수
		관로구누수	관로구보수
		사다리하부 파손	재설치
		아스콘 균열	주의관찰
		아스콘 망상균열	주의관찰
일산~송포#13	a	철근노출	단면보수(방청)
		백태	표면보수
		아스콘망상균열	주의관찰
		아스콘균열	주의관찰
		아스콘파손	주의관찰

상태평가 결과 및 보수·보강			
맨홀명	평가 결과	결함종류	보수·보강(안)
일산~송포#14	a	백태	표면보수
		관로구 누수	관로구보수
		재료분리	표면보수
		볼트체결불량	재체결
일산~송포#15	a	백태	표면보수
		박락	단면보수
		관로구누수	관로구보수
		아스콘 균열	주의관찰
		안전손잡이 유실	재설치

14.2.4 보수·보강 이력 검토

【표 14.3】 보수·보강이력

공사기간	공사 구분	보수, 보강 부위	설계자	시공자
		공사내역	공사비(천원)	책임기술자
-	-	-	-	-

14.2.5 기타 관련자료

- 해당사항 없음


14.2.6 관련자료 검토 결과

본 과업의 효율적인 용역 수행을 위하여 건설관련(준공도면) 및 유지관리 자료 (기 점검자료)를 일부 입수하였으며, 수집 자료를 검토, 분석하여 시설물의 현황을 파악하고 정밀안전점검 과업의 방향 및 기초자료로 활용함.

14.3 현장조사 및 시험

14.3.1 일산~송포 #1

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 시공되어 있으며 L=9.2(m) W=3.19(m), H=3.52(m) 준공년도(2006년)이며 차도에 위치하여 있다.

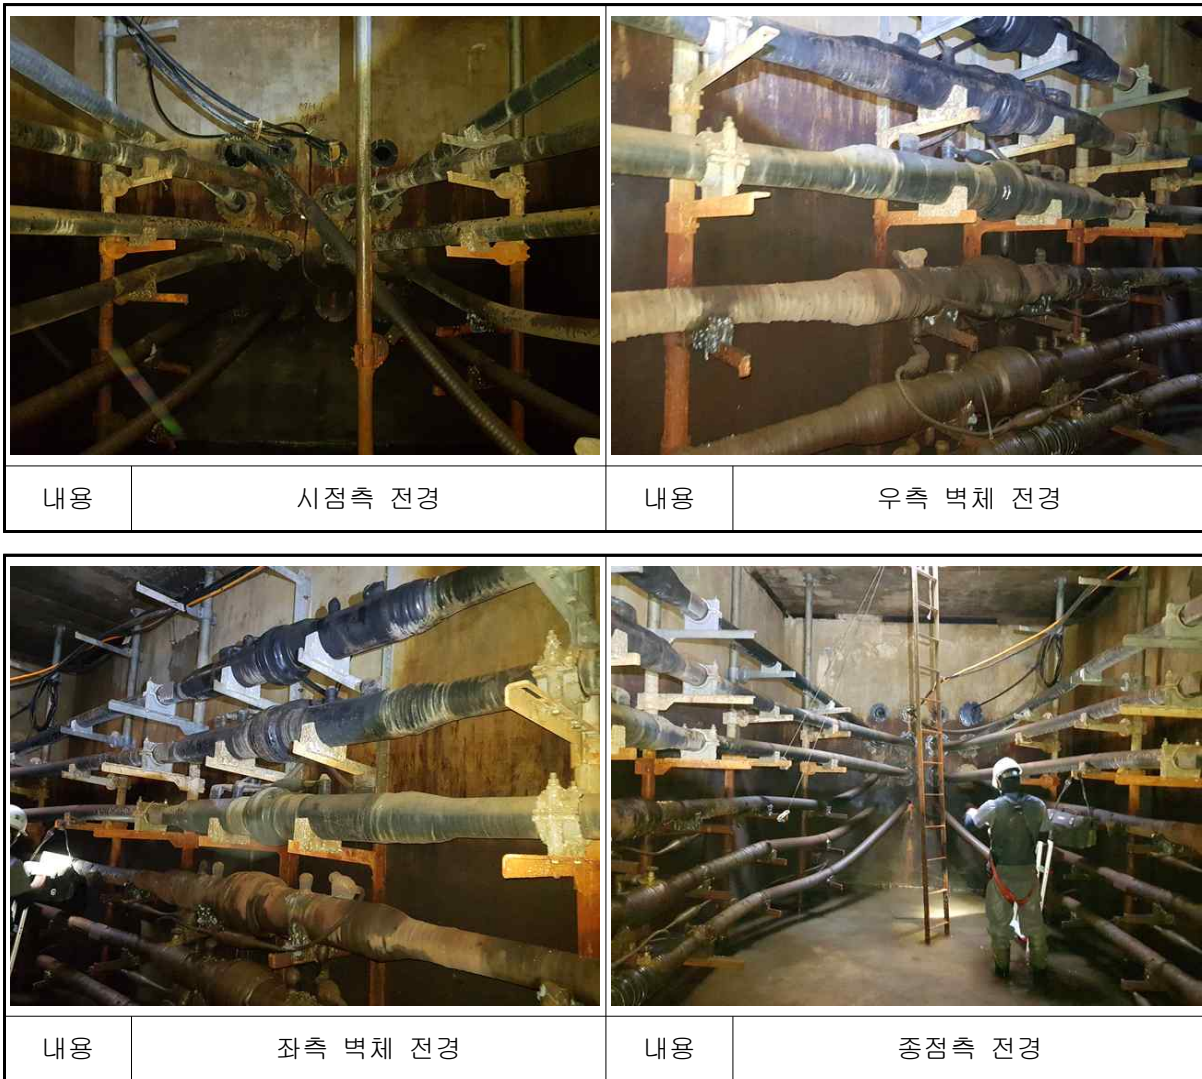

【사진 14.1】 일산~송포 #1 전경

1) 맨홀 내부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 내부 외관조사결과, 관로구누수, 균열부백태, 파손, 철근노출, 백태 가 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
내부	관로구	관로구누수	EA	7	7	
	벽체	파손	m ²	1	0.09	
		균열부백태	m	1	0.8	
	상부슬래브	백태	m ²	1	0.25	
		철근노출	m ²	3	0.27	

			
내용	관로구 및 벽체	내용	벽체
	관로구누수, 파손		균열부백태

			
내용	상부슬래브	내용	상부슬래브
	백태		철근노출

【사진 14.2】 맨홀 내부 주요 손상

2) 맨홀 외부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 외부 외관조사결과, 아스콘균열, 아스콘파손, 아스콘망상균열이 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	수량	비고
외부	포장부	아스콘균열	m	1	4.00	
		아스콘망상균열	m ²	2	0.16	



【사진 14.3】 맨홀 외부 주요 손상

3) 내,외부 외관조사 결과

금회 조사 결과, 관로구누수, 균열부백태, 파손, 철근노출, 백태가 조사되었으며 아스콘균열, 아스콘망상균열, 아스콘파손이 확인되었다.

관로구누수는 시공 미흡 및 장기 공용에 따른 연결볼트 탈락, 상부 차량 하중에 의한 관로구 손상 등이 원인으로 판단되며, 누수로 인한 하부콘크리트 및 부속시설의 손상이 우려되므로 적절한 관로구 보수가 필요할 것으로 사료된다.

균열부백태 및 백태 손상은 시공 초기 콘크리트 타설 후 양생 과정에서 발생한 건조수축 등에 의해 형성된 손상부에 맨홀 내부의 습윤환경 및 관로구누수로 인한 수분점착이 반복되어 발생한 것으로 사료되며, 표면보수를 통한 내구성 확보가 필요한 것으로 판단된다.

파손은 시공미흡 부위에 관로구 누수로 인한 수분점착이 지속되어 발생한 것으로 판단되며 관로구 보수 후 단면보수를 통한 내구성 확보가 필요한 것으로 판단된다.

철근노출은 시공 미흡 및 초기 피복두께 부족으로 인하여 장기공용 중 노출된 것으로

사료되며, 단면보수(방청)을 통한 내구성 확보가 필요한 것으로 판단된다.

아스콘균열, 아스콘망상균열은 재질열화 및 주행차량의 충격하중 또는 운하중에 따른 손상으로 판단되며, 현재는 손상이 경미하여 차량 주행에는 지장이 없는 상태이므로 주의관찰 후 손상이 진전될 경우 적절한 보수가 필요한 것으로 사료된다.

4) 부속시설(수용시설) 및 주변환경 외관조사 결과

수용시설의 부속시설인 이음부, 지지대, 받침대는 파손 및 변형이 발생 되지 않은 상태이며, 볼트결속 및 용접상태도 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

5) 부대설비 외관조사 결과

- 해당없음 -




【사진 14.4】 부속 및 부대설비 현황

6) 전회차 점검과의 비교

위치	손상	단위	전회물량	금회물량	증감		검토의견	비고
내부	관로구누수	EA	5	7	▲	2	관로구보수	
	파손	m²	0.09	0.09		-	단면보수	
	균열부백태	m	0.8	0.8		-	표면보수	
	백태	m²	0.25	0.25		-	표면보수	
	철근노출	m²	0.27	0.27		-	단면보수(방청)	
외부	아스콘균열	m	4.00	4.00		-	주의관찰	
	아스콘파손	m²	0.01	-	▼	0.01	손상변경	
	아스콘망상균열	m²	0.08	0.16	▲	0.08	주의관찰	

14.3.2 일산~송포 #2

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 시공되어 있으며 L=9.2(m) W=3.77(m), H=3.52(m) 준공년도(2006년)이며 차도에 위치하여 있다.

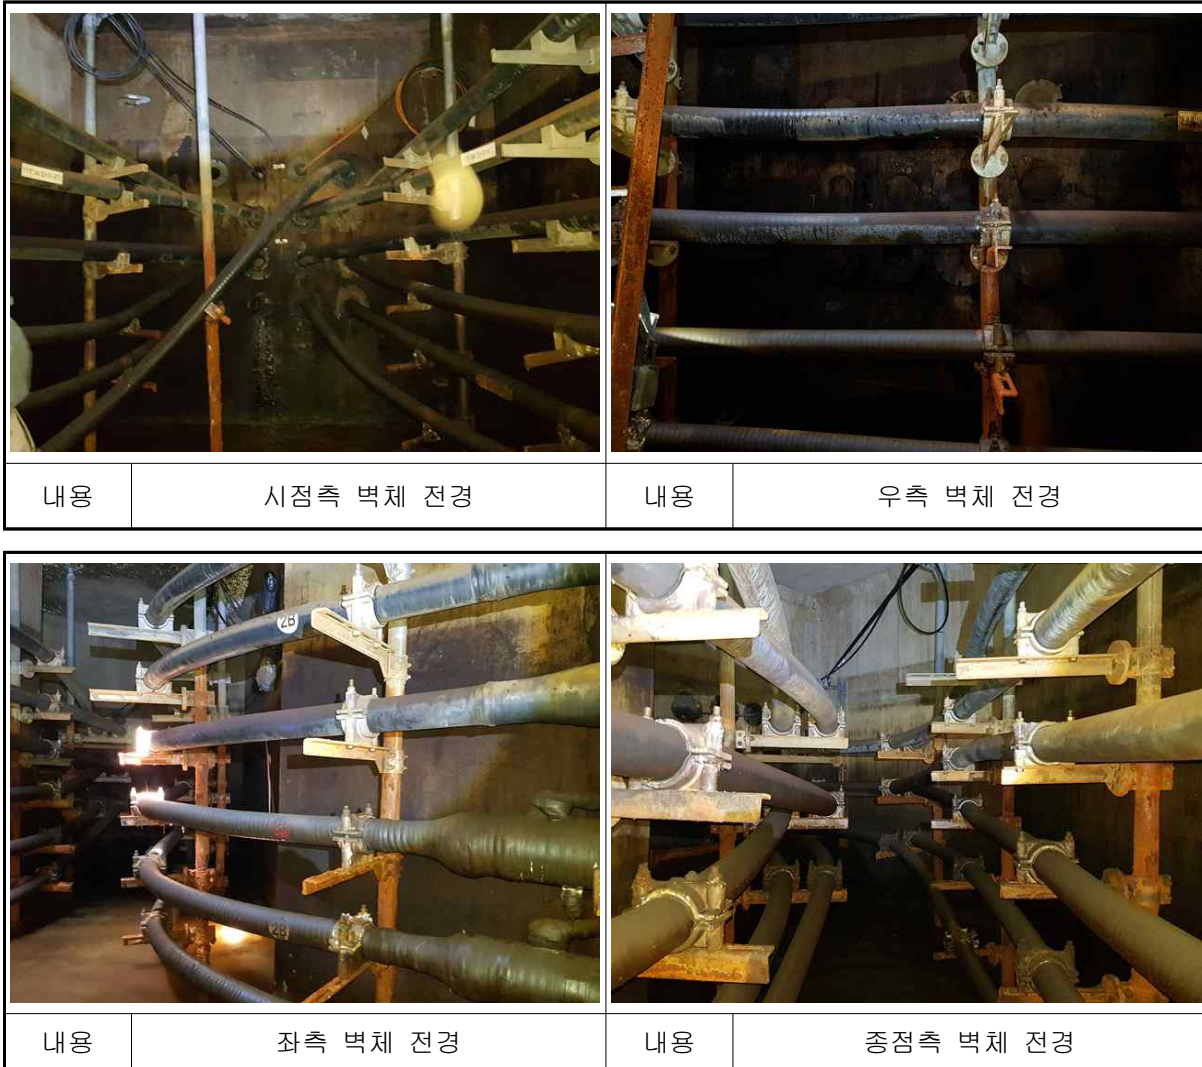

【사진 14.5】 일산~송포 #2 전경

1) 맨홀 내부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 내부 외관조사결과, 관로구누수, 백태, 재료분리, 철근노출 등이 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
내부	관로구	관로구누수	EA	7	7	
	벽체	백태	m ²	7	0.78	
	상부슬래브	재료분리	m ²	1	0.02	
		철근노출	m ²	5	0.44	

			
내용	관로구	내용	벽체
	관로구누수		백태

			
내용	상부슬래브	내용	상부슬래브
	재료분리		철근노출

【사진 14.6】 맨홀 내부 주요 손상

2) 맨홀 외부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 외부 외관조사결과, 아스콘균열, 양카볼트 탈락이 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
외부	포장	아스콘균열	m ²	1	2.5	
	안전사다리	양카볼트 탈락	EA	1	1	



【사진 14.7】 맨홀 외부 주요 손상

3) 내,외부 외관조사 결과

금회 조사 결과, 내부에서 관로구누수, 백태, 재료분리, 철근노출 등이 조사되었으며, 외부에서 아스콘균열, 앵커볼트 탈락이 조사되었다.

관로구누수는 시공 미흡 및 장기 공용에 따른 연결볼트 탈락, 상부 차량 하중에 의한 관로구 손상 등이 원인으로 판단되며, 누수로 인한 하부콘크리트 및 부속시설의 손상이 우려되므로 적절한 관로구 보수가 필요할 것으로 사료된다.

백태 손상은 시공 초기 콘크리트 타설 후 양생 과정에서 발생한 건조수축 등에 의해 형성된 손상부에 맨홀 내부의 습윤환경 및 관로구누수로 인한 수분접촉이 반복되어 발생한 것으로 사료되며, 표면보수를 통한 내구성 확보가 필요한 것으로 판단된다.

재료분리는 시공 미흡 및 다짐불량 부위에 맨홀 위 차량들의 반복하중으로 인한 진동이 가해져 탈락한 것으로 판단되며 표면보수를 통한 내구성 확보가 필요한 것으로 사료된다.

철근노출은 시공 미흡 및 초기 피복두께 부족으로 인하여 장기공용 중 노출된 것으로 사료되며, 단면보수(방청)을 통한 내구성 확보가 필요한 것으로 판단된다.

아스콘균열은 재질열화 및 주행차량의 충격하중 또는 윤하중에 따른 손상으로 판단되며, 현재는 손상이 경미하여 차량 주행에는 지장이 없는 상태이므로 주의관찰 후 손상이 진전될 경우 적절한 보수가 필요한 것으로 사료된다.

앵커볼트 탈락은 안전사다리의 장기공용 중 외부 압력등에 의하여 손상이 발생한 것으로 출입 작업자의 안전확보를 위해 볼트 재설치가 요망된다.

4) 부속시설(수용시설) 및 주변환경 외관조사 결과

수용시설의 부속시설인 이음부, 지지대, 받침대는 파손 및 변형이 발생 되지 않은 상태이며, 볼트결속 및 용접상태도 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

5) 부대설비 외관조사 결과

-해당없음-

			
내용	받침대 상태양호	내용	지지대 상태양호


【사진 14.8】 부속 및 부대설비 현황

6) 전회차 점검과의 비교

위치	손상	단위	전회물량	금회물량	증감		검토의견	비고
내부	관로구누수	EA	7	7		-	관로구보수	
	백태	m²	0.78	0.78		-	표면보수	
	재료분리	m²	0.02	0.02		-	표면보수	
	철근노출	m²	0.92	0.44	▼	0.48	일부보수 단면보수 (방청)	
외부	아스콘균열	m²	1.25	2.5	▲	1.25	주의관찰	
	앙카볼트 탈락	EA	1	1		-	재설치	

14.3.3 일산~송포 #3

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 시공되어 있으며 L=9.2(m) W=3.18(m), H=3.52(m) 준공년도(2006년)이며 차도에 위치하여 있다.

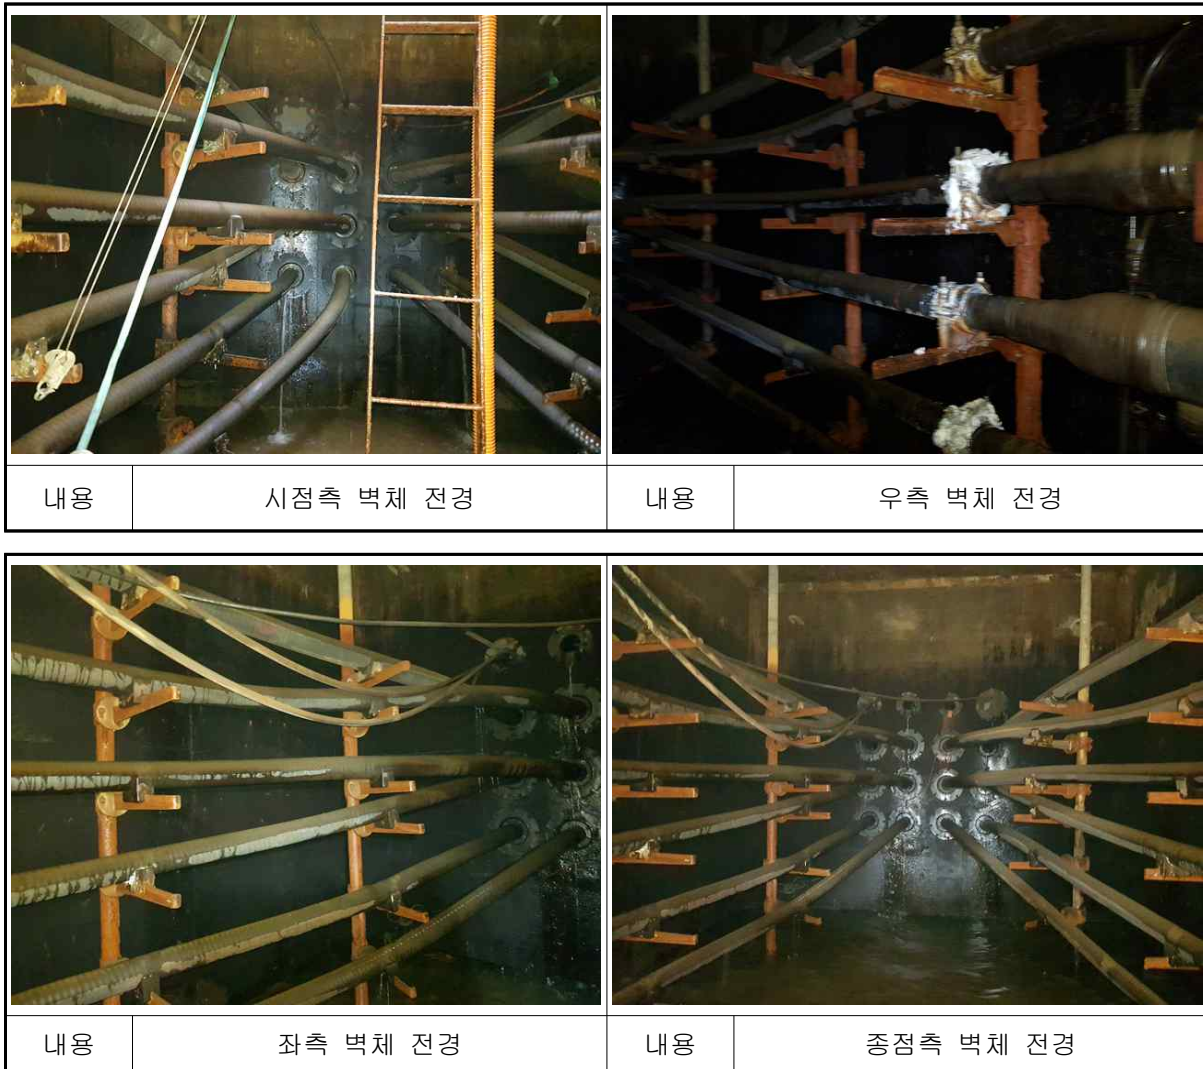

[사진 14.9] 일산~송포#3 전경

1) 맨홀 내부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 내부 외관조사결과, 파손, 누수, 재료분리가 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	수량	비고
내부	벽체	파손	m ²	2	0.03	
		누수	m	1	1.5	
		재료분리	m ²	3	0.03	
	관로구	관로구 누수	EA	11	11	
	상부슬래브	백태	m ²	1	0.09	

			
내용	벽체부	내용	벽체부
	누수		파손
			
내용	관로구	내용	상부슬래브
	관로구 누수		백태

【사진 14.10】 맨홀 내부 주요 손상

2) 맨홀 외부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 외부 외관조사결과, 안전손잡이 파손이 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
외부	안전손잡이	안전손잡이 파손	EA	1	1	
	포장부	아스콘균열	m	1	3.0	



【사진 14.11】 맨홀 외부 주요 손상

3) 내,외부 외관조사 결과

금회 조사 결과, 관로구 누수, 파손, 누수, 재료분리, 안전손잡이 파손, 아스콘 균열이 조사되었다.

관로구 누수의 경우 시공 미흡 및 장기 공용에 따른 연결볼트 탈락, 상부 차량 하중에 의한 관로구 손상 등이 원인으로 판단되며, 누수로 인한 하부콘크리트 및 부속시설의 손상이 우려되므로 적절한 관로구 보수가 필요할 것으로 사료된다.

파손은 시공 미흡 및 초기 피복 부족 부위에 맨홀 위 차량들의 반복하중으로 인한 압력이 가해져 떨어져 나온 것으로 판단되며 단면보수를 통한 내구성 확보가 필요한 것으로 판단된다.

백태 손상은 시공 초기 콘크리트 타설 후 양생 과정에서 발생한 건조수축 등에 의해 형성된 손상부에 맨홀 내부의 습윤환경으로 인한 수분점착이 반복되어 발생한 것으로 사료되며, 표면보수를 통한 내구성 확보가 필요한 것으로 판단된다.

재료분리는 시공 미흡 및 초기 피복 부족 부위에 맨홀 위 차량들의 반복하중으로 인한 진동이 가해져 탈락된 것으로 판단되며 표면보수를 통한 내구성 확보가 필요한 것으로 판단된다.

벽체 누수는 벽체 재료분리에 의해 맨홀 배면의 지하수가 침투된 것으로 판단되며 벽체 철근 부식은 없는 상태이나 지속적 누수 발생시 2차 손상이 우려되므로 누수부 보수가 요구 된다

안전손잡이 파손은 안전사다리의 장기공용 중 외부 압력등에 의하여 손상이 발생된 것으로 판단되며 출입 작업자의 안전 확보를 위해 재설치가 요망된다.

아스콘균열의 경우 재질열화 및 주행차량의 충격하중 또는 운하중에 따른 손상으로

판단되며 현재는 손상이 경미하여 차량 주행에는 지장이 없는 상태이므로 주의관찰 후 손상이 진전될 경우 적절한 보수가 필요한 것으로 사료된다.

4) 부속시설(수용시설) 및 주변환경 외관조사 결과

수용시설의 부속시설인 이음부, 지지대, 받침대는 파손 및 변형이 발생 되지 않은 상태이며, 볼트결속 및 용접상태도 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

5) 부대설비 외관조사 결과

-해당없음-



【사진 14.12】 부속 및 부대설비 현황

6) 전회차 점검과의 비교

위치	손상	단위	전회물량	금회물량	증감	검토의견	비고
내부	파손	m²	0.03	0.03	-	단면보수	
	벽체 누수	m	1.5	1.5	-	누수보수	
	재료분리	m²	0.03	0.03	-	표면보수	
	백태	m²	0.09	0.09	-	표면보수	
	관로구 누수	EA	-	11	▲	11	관로구보수
외부	안전손잡이 파손	EA	1	1	-	-	재설치
	아스콘 균열	m	-	3.0	▲	3.0	주의관찰

14.3.4 일산~송포 #4

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 시공되어 있으며 L=11.2(m) W=4.16(m), H=3.03(m) 준공년도(2006년)이며 보도에 위치하여 있다.




[사진 14.13] 일산~송포#4 전경

1) 맨홀 내부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 내부 외관조사결과, 균열(0.3mm미만.이상), 망상균열이 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	수량	비고
내부	벽체	균열(0.3mm미만)	m	20	30.4	
		균열(0.3mm이상)	m	4	12.3	
		망상균열	m ²	2	2.75	

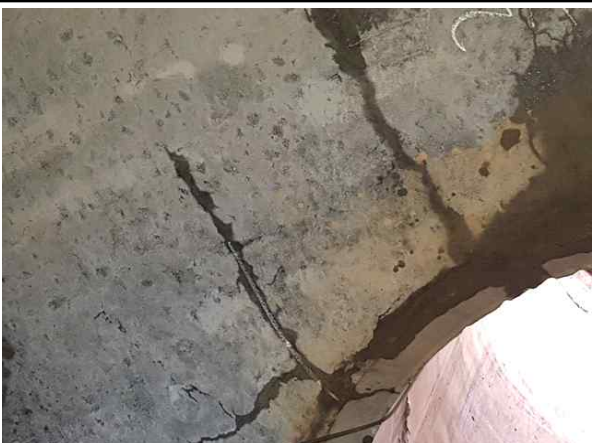			
내용	벽체부 균열(0.3mm미만)	내용	벽체부 균열(0.3mm미만)
			
내용	벽체부 균열(0.3mm미만)	내용	벽체부 균열(0.3mm이상)
			
내용	상부슬래브 균열(0.3mm미만)	내용	상부슬래브 균열(0.3mm이상)

【사진 14.14】 맨홀 내부 주요 손상

2) 맨홀 외부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 외부 외관조사결과, 안전손잡이 앵커볼트 풀림이 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
외부	안전손잡이	앵커볼트 풀림	EA	1	1	

			
내용	안전손잡이 앵커볼트 풀림(흔들림)	내용	맨홀 외부 상태양호

【사진 14.15】 맨홀 외부 주요 손상

3) 내,외부 외관조사 결과

금회 조사 결과, 균열(0.3mm미만, 이상), 망상균열, 앵커볼트 풀림이 조사되었다.

균열(0.3mm미만, 이상), 망상균열은 시공 초기의 건조수축에 의해 발생한 균열이 무기질 방수층에 반사되어 나타난 것으로 판단된다. 콘크리트의 내구성 확보를 위해 손상의 정도에 따라 표면보수, 주입보수 등의 적절한 보수가 필요할 것으로 사료된다.


안전사다리 앵커볼트 풀림의 경우 장기공용 및 손상부 인근 균열의 영향을 받아 작업시 흔들림, 진동 등의 반복적인 체결부 이완이 발생한 것이 원인으로 판단되며, 해당 균열에 대하여 보수 후 재체결이 요망된다.

4) 부속시설(수용시설) 및 주변환경 외관조사 결과

수용시설의 부속시설인 이음부, 지지대, 받침대는 파손 및 변형이 발생 되지 않은 상태이며, 볼트결속 및 용접상태도 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

5) 부대설비 외관조사 결과

-해당없음-

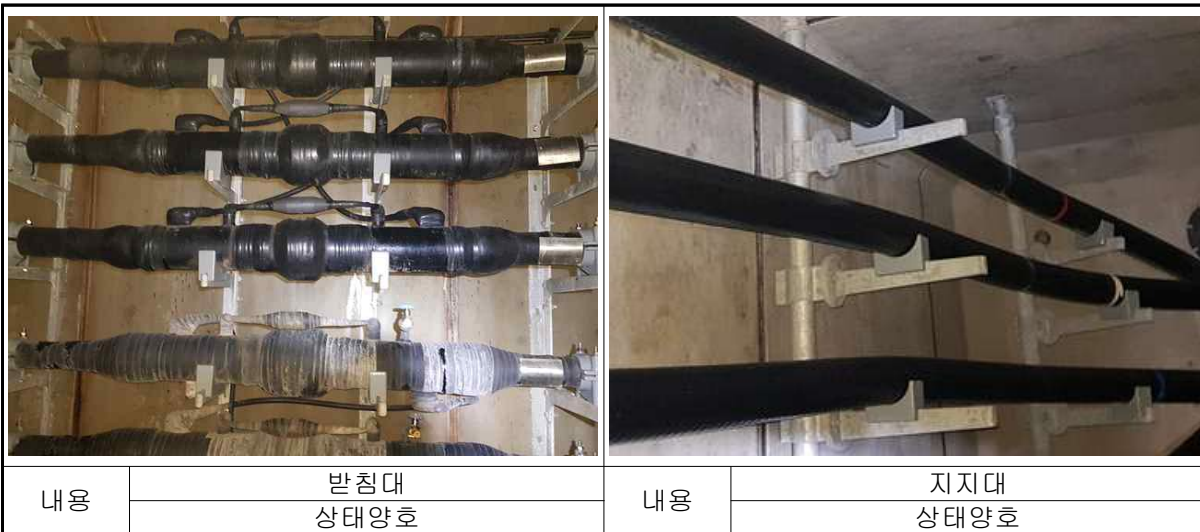


【사진 14.16】 부속 및 부대설비 현황

6) 전화차 점검과의 비교

위치	손상	단위	전화물량	금회물량	증감		검토의견	비고
내부	균열(0.3mm미만)	m	42.7	30.4	▼	12.3	표면보수 일부 진전	
	균열(0.3mm이상)	m	-	12.3	▲	12.3	주입보수	
	망상균열	m²	-	2.75	▲	2.75	표면보수	
외부	앵커볼트 풀림	EA	1	1		-	재체결	

14.3.5 일산~송포 #5

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 시공되어 있으며 L=9.2(m) W=3.18(m), H=3.52(m) 준공년도(2006년)이며 차도에 위치하여 있다.

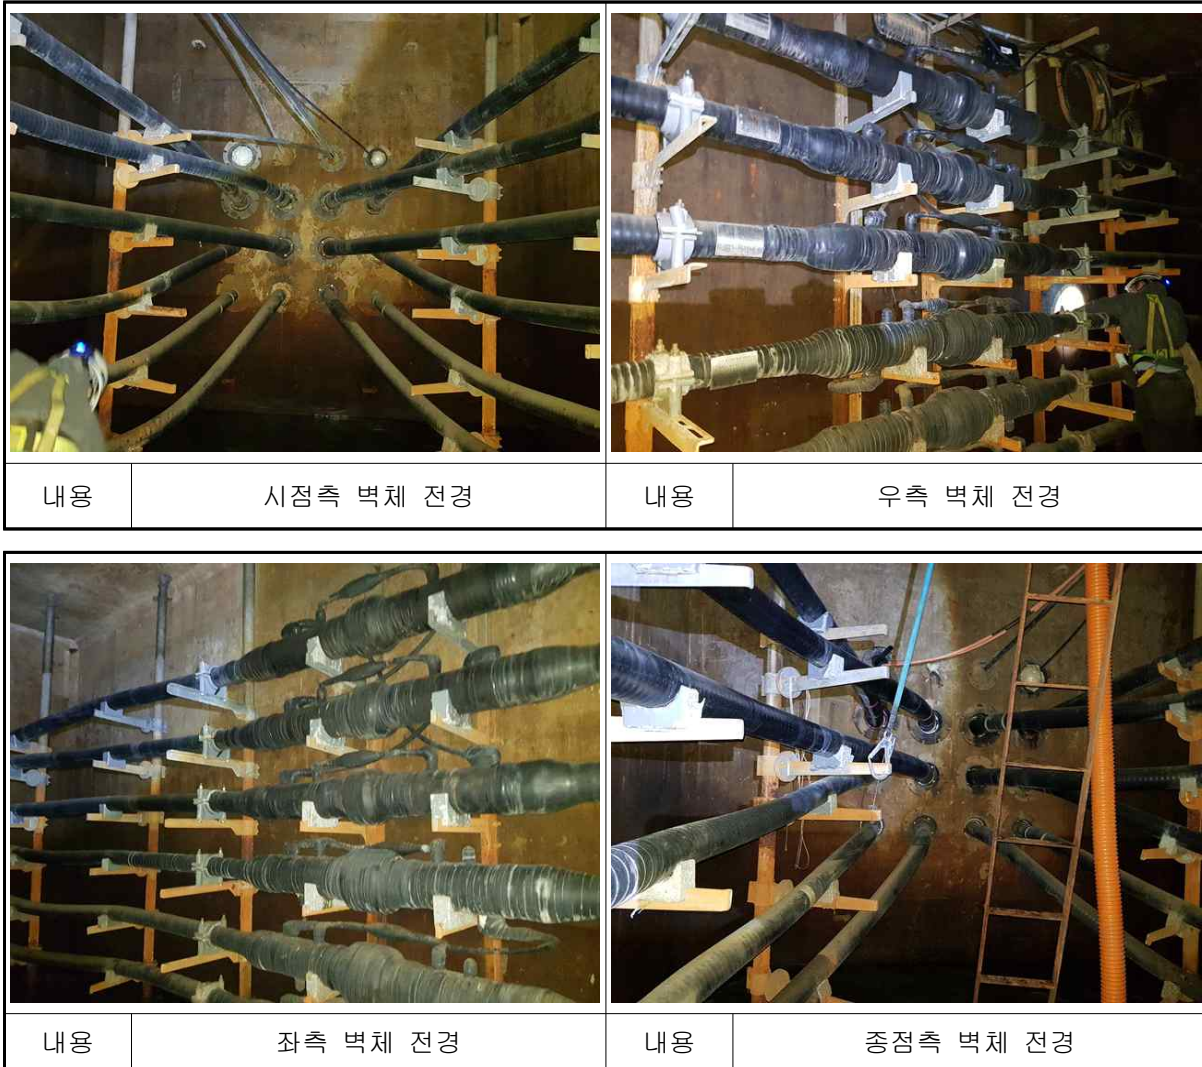


【사진 14.17】 일산~송포 #5 전경

1) 맨홀 내부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 내부 외관조사결과, 파손, 백태, 녹흔적이 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
내부	벽체	백태	m ²	1	0.06	
	상부슬래브	백태	m ²	1	0.20	
		파손	m ²	1	0.06	
		녹흔적	m ²	24	0.48	

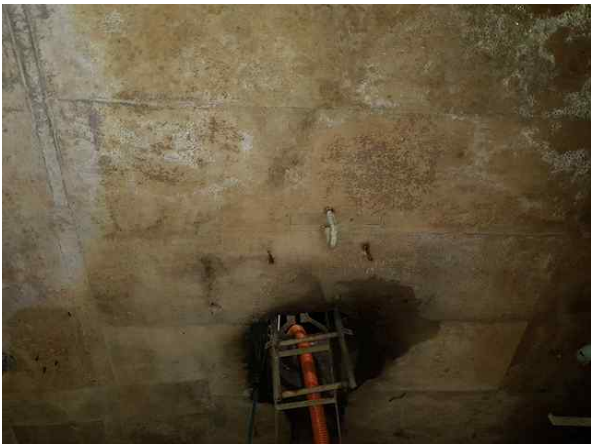			
내용	벽체부 백태	내용	상부슬래브 파손
			
내용	벽체부 녹흔적	내용	상부슬래브 녹흔적

【사진 14.18】 맨홀 내부 주요 손상

2) 맨홀 외부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 외부 외관조사결과, 주요 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	수량	비고
		상태양호				



【사진 14.19】 맨홀 외부 주요 손상

3) 내,외부 외관조사 결과

금회 조사 결과, 파손, 백태, 녹흔적이 조사되었다.

파손은 시공 미흡 또는 기존 손상 부위에 작업자의 출입시 발생한 반복하중이 작용하여 탈락된 것으로 판단되며 단면보수를 통한 내구성 확보가 필요한 것으로 판단된다.

백태 손상은 시공 초기 콘크리트 타설 후 양생 과정에서 발생한 건조수축 등에 의해 형성된 손상부에 맨홀 내부의 습윤환경으로 인한 수분점착이 반복되어 발생한 것으로 사료되며, 표면보수를 통한 내구성 확보가 필요한 것으로 판단된다.

녹흔적의 경우 상부슬래브의 잡철근들이 시공 미흡 및 초기 피복두께 부족으로 인하여 장기공용 중 노출된 것으로 사료되며, 주의관찰을 실시 후 손상이 진전되어 철근노출이 발생할 경우 단면보수(방청)을 통한 내구성 확보가 필요한 것으로 판단된다.

4) 부속시설(수용시설) 및 주변환경 외관조사 결과

수용시설의 부속시설인 이음부, 지지대, 받침대는 파손 및 변형이 발생 되지 않은 상태이며, 볼트결속 및 용접상태도 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

5) 부대설비 외관조사 결과
-해당없음-

			
내용	받침대 상태양호	내용	지지대 상태양호


【사진 14.20】 부속 및 부대설비 현황

6) 전회차 점검과의 비교

위치	손상	단위	전회물량	금회물량	증감	검토의견	비고
내부	파손	m ²	0.06	0.06	-	단면보수	
	백태	m ²	0.26	0.26	-	표면보수	
	녹흔적	m ²	0.48	0.48	-	주의관찰	

14.3.6 일산~송포 #6

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 시공되어 있으며 L=9.2(m) W=3.18(m), H=3.52(m) 준공년도(2006년)이며 차도에 위치하여 있다.

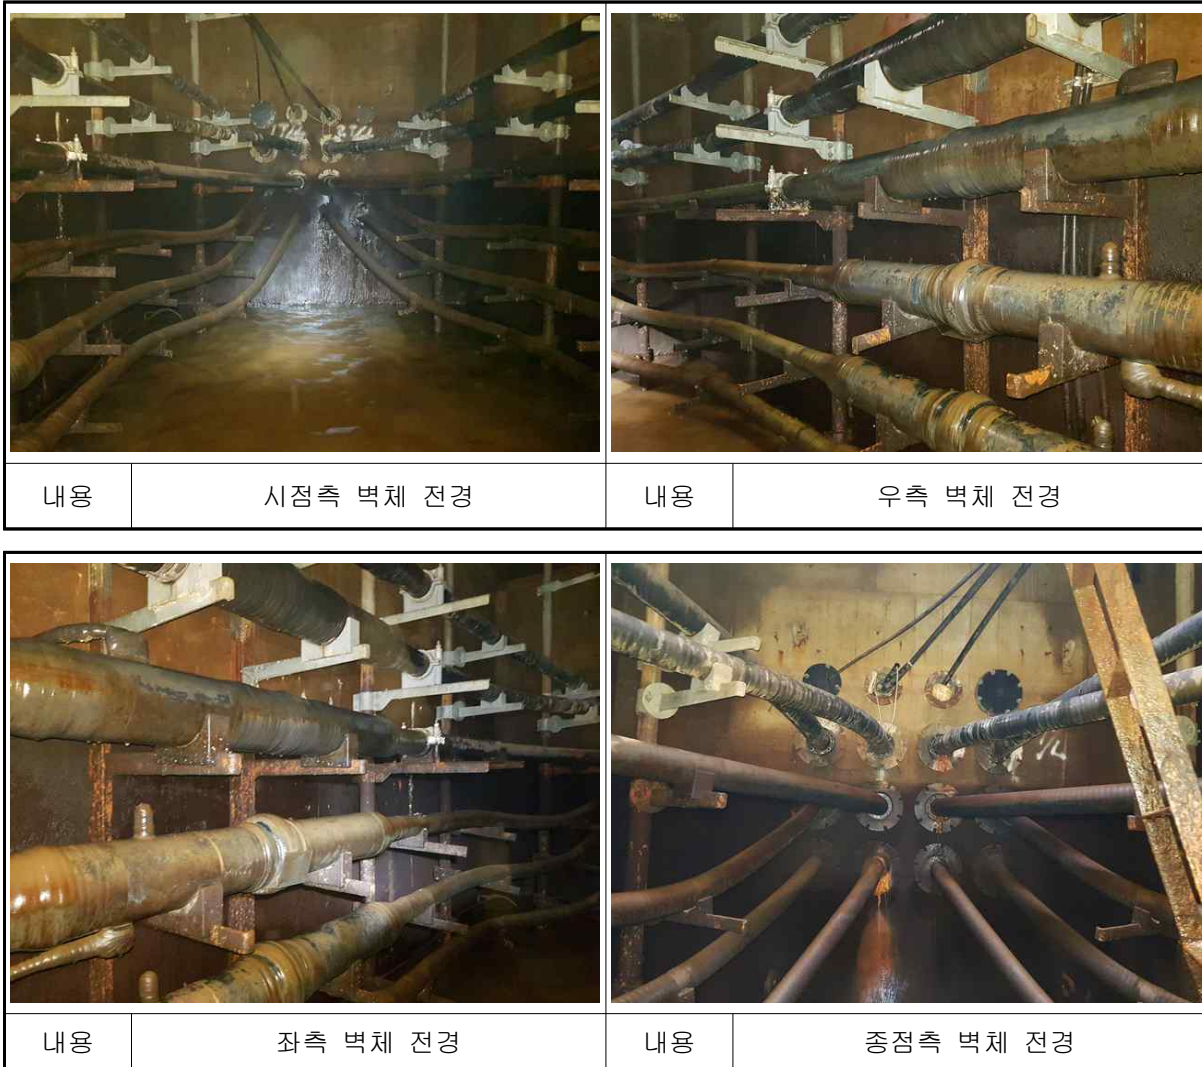

[사진 14.21] 일산~송포#6 전경

1) 맨홀 내부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 내부 외관조사결과, 관로구누수, 백태, 파손, 녹흔적이 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	수량	비고
내부	벽체	관로구누수	EA	5	5	
		백태	m ²	6	0.72	
		파손	m ²	1	0.04	
	상부슬래브	녹흔적	m ²	31	0.31	



내용

관로구
관로구누수

내용

벽체부
백태

내용

벽체부
파손

내용

상부슬래브
녹흔적


【사진 14.22】 맨홀 내부 주요 손상

2) 맨홀 외부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 외부 외관조사결과, 주요 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
		상태양호				

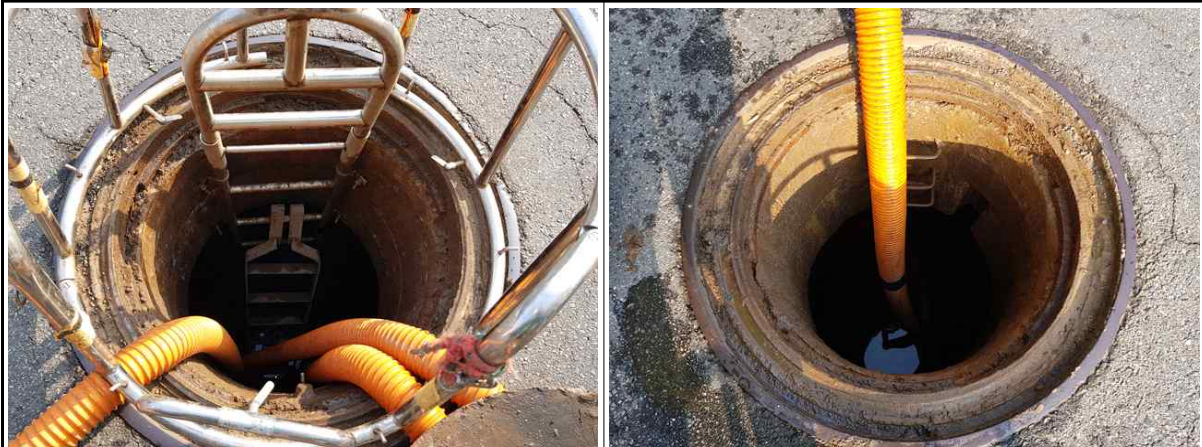

내용	안전사다리 상태양호	내용	수직부 상태양호
----	---------------	----	-------------

【사진 14.23】 맨홀 외부 주요 손상

3) 내,외부 외관조사 결과

금회 조사 결과, 관로구누수, 파손, 백태, 녹흔적이 조사되었다.

관로구누수는 시시공 미흡 및 장기 공용에 따른 연결볼트 탈락, 상부 차량 하중에 의한 관로구 손상 등이 원인으로 판단되며, 누수로 인한 하부콘크리트 및 부속시설의 손상이 우려되므로 적절한 관로구 보수가 필요할 것으로 사료된다.

파손은 시공 미흡 및 초기 피복 부족 부위에 맨홀 위 차량들의 반복하중으로 인한 압력이 가해져 떨어져 나온 것으로 판단되며 단면보수를 통한 내구성 확보가 필요한 것으로 사료된다.

백태 손상은 시공 초기 콘크리트 타설 후 양생 과정에서 발생한 건조수축 등에 의해 형성된 손상부가 관로구누수로 인해 지속적으로 지하수에 노출되어 발생된 것으로 사료되며 관로구보수 후 표면보수를 실시하여 콘크리트 내구성 저하를 방지하는 것이 적절할 것으로 사료된다.

녹흔적은 상부슬래브의 잡철근들이 시공 미흡 및 초기 피복두께 부족으로 인하여 장기

공용 중 노출된 것으로 사료되며, 주의관찰을 실시 후 손상이 진전되어 철근노출이 발생할 경우 단면보수(방청)을 통한 내구성 확보가 필요한 것으로 판단된다.

4) 부속시설(수용시설) 및 주변환경 외관조사 결과

수용시설의 부속시설인 이음부, 지지대, 받침대는 파손 및 변형이 발생 되지 않은 상태이며, 볼트결속 및 용접상태도 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

5) 부대설비 외관조사 결과

-해당없음-



【사진 14.24】 부속 및 부대설비 현황

6) 전회차 점검과의 비교

위치	손상	단위	전회물량	금회물량	증감		검토의견	비고
내부	관로구누수	EA	4	5	▲	1	관로구보수	
	백태	m²	0.20	0.72		-	표면보수	
	파손	m²	0.04	0.04		-	단면보수	
	녹흔적	m²	0.31	0.31		-	주의관찰	

14.3.7 일산~송포 #7

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 시공되어 있으며 L=11.2(m) W=4.16(m), H=3.03(m) 준공년도(2006년)이며 보도에 위치하여 있다.



[사진 14.25] 일산~송포#7 전경

1) 맨홀 내부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 내부 외관조사결과, 백태, 철근노출이 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
내부	벽체	백태	m ²	4	1.93	
	상부슬래브	철근노출	m ²	7	0.31	

			
내용	벽체부	내용	상부슬래브
	백태		철근노출

【사진 14.26】 맨홀 내부 주요 손상

2) 맨홀 외부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 외부 외관조사결과, 주요 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
		상태양호				

			
내용	안전사다리	내용	외부 맨홀
	상태양호		상태양호

【사진 14.27】 맨홀 외부 주요 손상

3) 내,외부 외관조사 결과

금회 조사 결과, 내부에서 백태, 철근노출이 조사되었다.

백태 손상은 시공 초기 콘크리트 타설 후 양생 과정에서 발생한 건조수축 등에 의해 형성된 손상부에 맨홀 내부의 습윤환경으로 인한 수분접촉이 반복되어 발생한 것으로 사료되며, 표면보수를 통한 내구성 확보가 필요한 것으로 판단된다.

철근노출은 시공 미흡 및 초기 피복두께 부족으로 인하여 장기공용 중 노출된 것으로 사료되며, 단면보수(방청)를 통한 내구성 확보가 필요한 것으로 판단된다.

4) 부속시설(수용시설) 및 주변환경 외관조사 결과

수용시설의 부속시설인 이음부, 지지대, 받침대는 파손 및 변형이 발생 되지 않은 상태이며, 볼트결속 및 용접상태도 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

5) 부대설비 외관조사 결과

-해당없음-

			
내용	받침대 상태양호	내용	지지대 상태양호


【사진 14.28】 부속 및 부대설비 현황

6) 전회차 점검과의 비교

위치	손상	단위	전회물량	금회물량	증감	검토의견	비고
내부	백태	m ²	1.93	1.93	-	표면보수	
	철근노출	m ²	0.31	0.31	-	단면보수 (방청)	

14.3.8 일산~송포 #8

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 시공되어 있으며 L=20.5(m) W=3.94(m), H=3.61(m) 준공년도(2006년)이며 화단에 위치하여 있다.

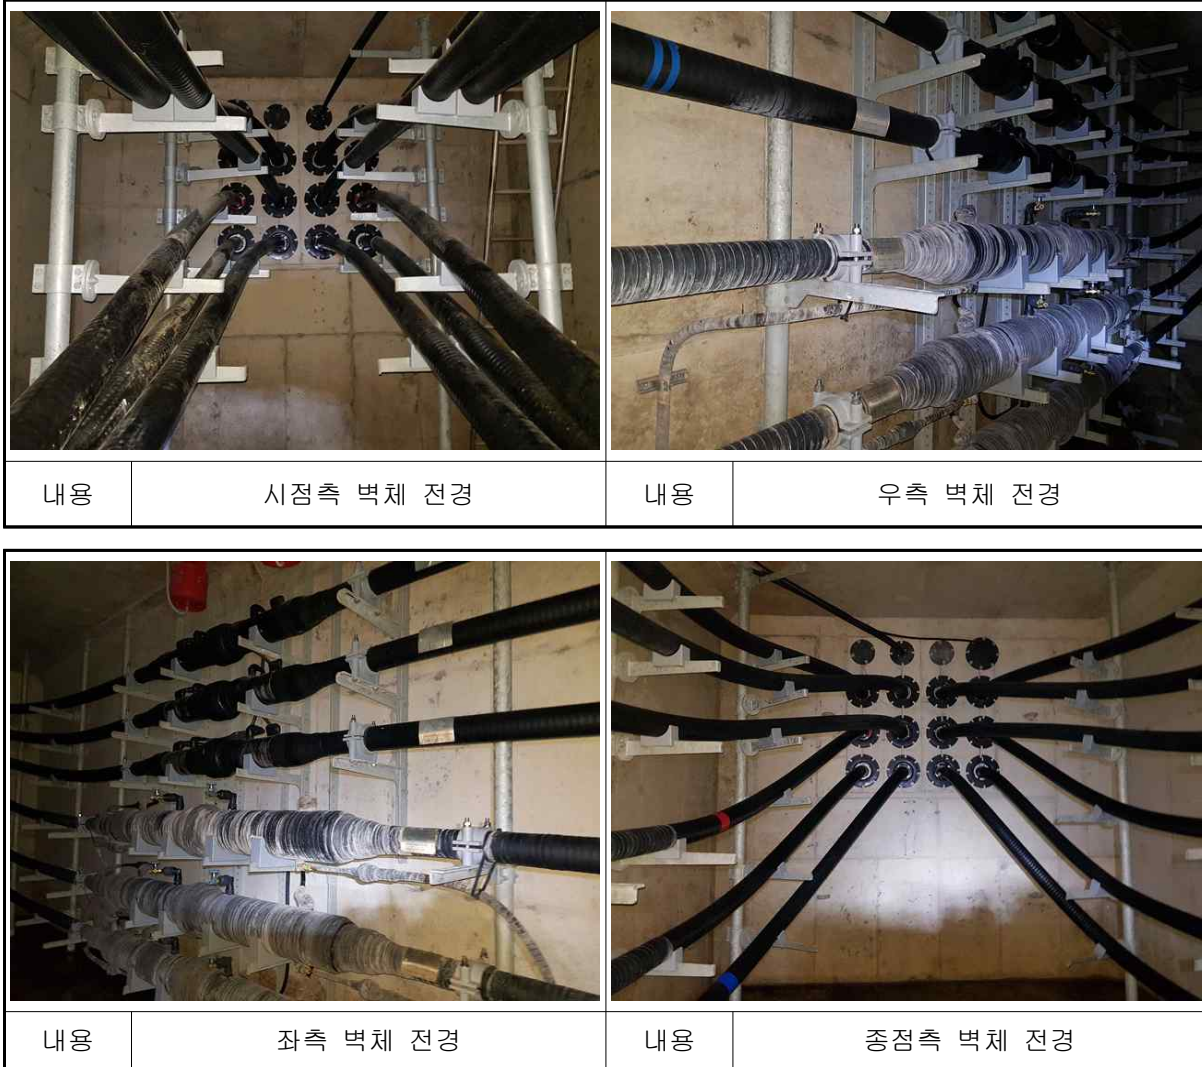

[사진 14.29] 일산~송포#8 전경

1) 맨홀 내부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 내부 외관조사결과, 망상균열이 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
내부	벽체	망상균열	m ²	4	12.70	

			
내용	벽체부 망상균열	내용	벽체부 망상균열


【사진 14.30】 맨홀 내부 주요 손상

2) 맨홀 외부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 외부 외관조사결과, 주요 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
		상태양호				

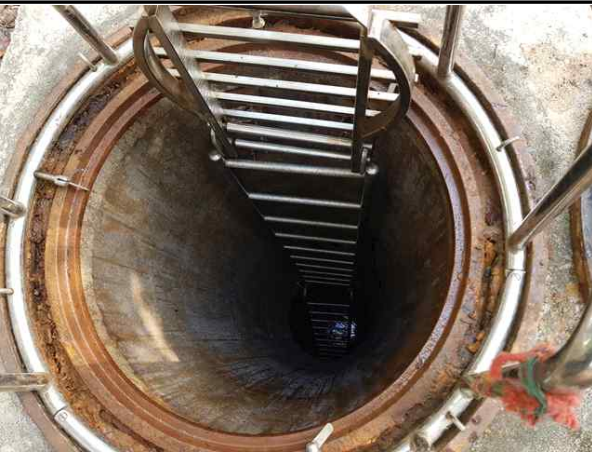			
내용	안전사다리 상태양호	내용	외부 맨홀 상태양호

【사진 14.31】 맨홀 외부 주요 손상

3) 내,외부 외관조사 결과


금회 조사 결과, 내부에서 망상균열이 조사되었으며, 망상균열은 발생위치 및 형태 등 균열 특성을 고려할 때, 시공초기 건조수축 에 의해 되어 무기질 방수층으로 반사되어 나타난 것으로 표면보수를 통한 내구성 확보가 필요한 것으로 판단된다.

4) 부속시설(수용시설) 및 주변환경 외관조사 결과

수용시설의 부속시설인 이음부, 지지대, 받침대는 파손 및 변형이 발생 되지 않은 상태이며, 볼트결속 및 용접상태도 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

5) 부대설비 외관조사 결과

맨홀 내부 유압탱크, 유압장치 등은 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태로 조사되었다.

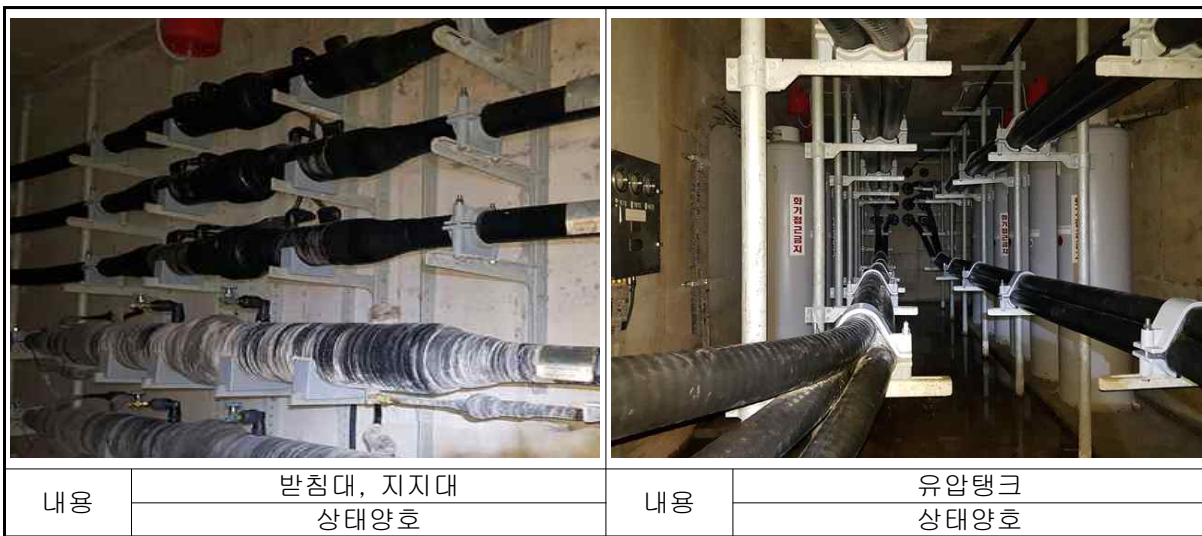


【사진 14.32】 부속 및 부대설비 현황

6) 전회차 점검과의 비교

위치	손상	단위	전회물량	금회물량	증감	검토의견	비고
내부	망상균열	m²	12.70	12.70	-	표면보수	

14.3.9 일산~송포 #9

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 시공되어 있으며 L=9.2(m) W=3.18(m), H=3.52(m) 준공년도(2006년)이며 차도에 위치하여 있다.

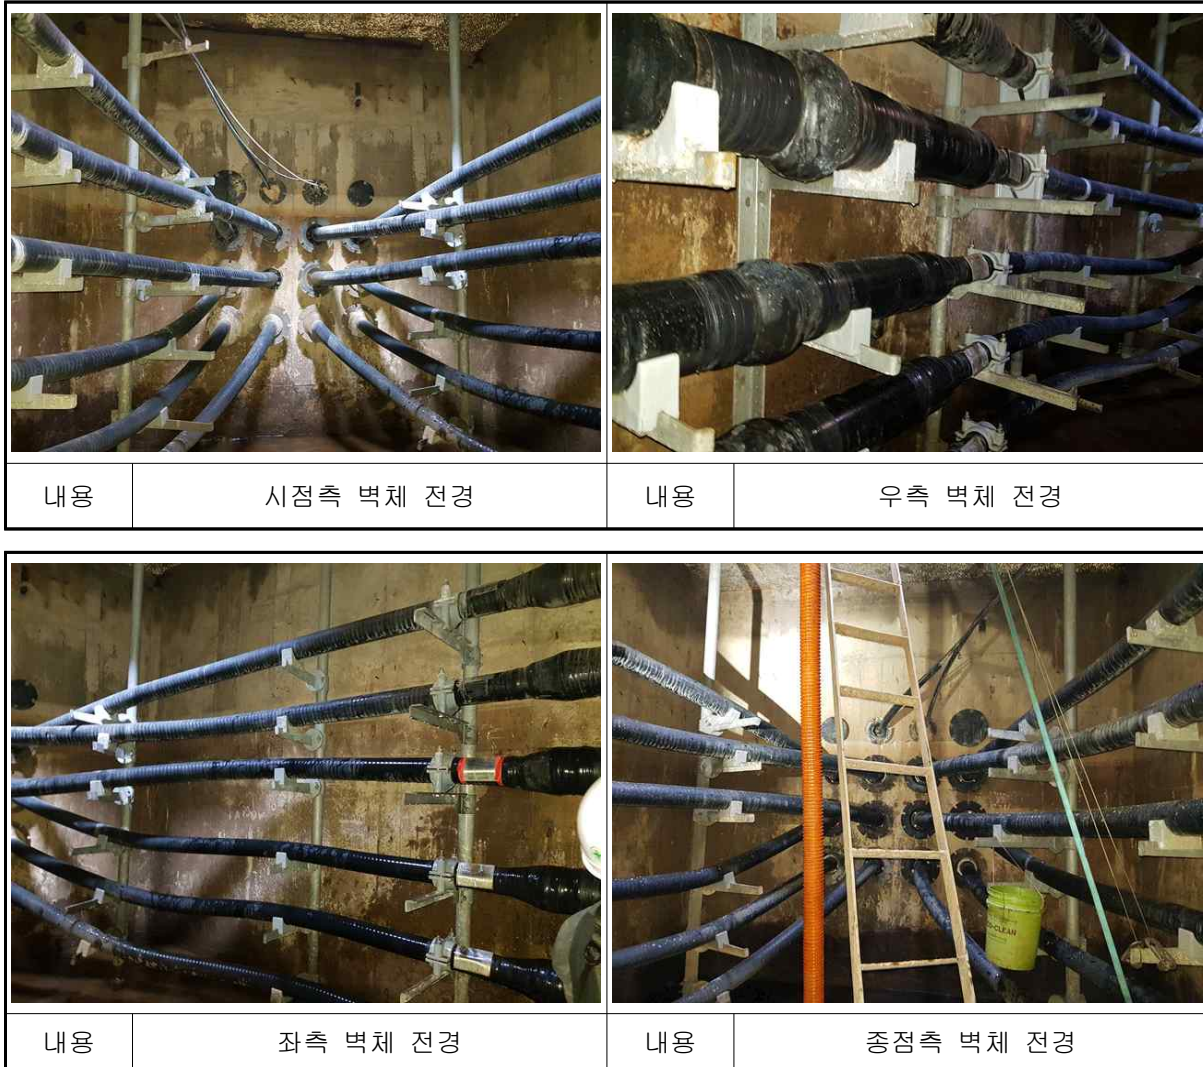

[사진 14.33] 일산~송포#9 전경

1) 맨홀 내부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 내부 외관조사결과, 백태, 녹흔적이 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
내부	벽체	백태	m ²	10	0.39	
	상부슬래브	녹흔적	m ²	26	0.42	

			
내용	벽체	내용	상부슬래브
	백태		녹흔적

【사진 14.34】 맨홀 내부 주요 손상

2) 맨홀 외부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 외부 외관조사결과, 주요 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
		상태양호				

			
내용	안전사다리	내용	맨홀 외부
	상태양호		상태양호

【사진 14.35】 맨홀 외부 주요 손상

3) 내,외부 외관조사 결과

금회 조사 결과, 내부에서 백태, 녹흔적이 조사되었다.

백태 손상은 시공 초기 콘크리트 타설 후 양생 과정에서 발생한 건조수축 등에 의해 형성된 손상부에 맨홀 내부의 습윤환경으로 인한 수분접촉이 반복되어 발생한 것으로 사료되며, 표면보수를 통한 내구성 확보가 필요한 것으로 판단된다.

녹흔적은 상부슬래브의 잡철근들이 시공 미흡 및 초기 피복두께 부족으로 인하여 장기 공용 중 노출된 것으로 사료되며, 주의관찰을 실시 후 손상이 진전되어 철근노출이 발생할 경우 단면보수(방청)을 통한 내구성 확보가 필요한 것으로 판단된다.

4) 부속시설(수용시설) 및 주변환경 외관조사 결과

수용시설의 부속시설인 이음부, 지지대, 받침대는 파손 및 변형이 발생 되지 않은 상태이며, 볼트결속 및 용접상태도 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

5) 부대설비 외관조사 결과

-해당없음-

			
내용	받침대 상태양호	내용	지지대 상태양호


【사진 14.36】 부속 및 부대설비 현황

6) 전회차 점검과의 비교

위치	손상	단위	전회물량	금회물량	증감		검토의견	비고
내부	백태	m ²	0.13	0.39	▲	0.26	표면보수	
	녹흔적	m ²	0.42	0.42		-	주의관찰	

14.3.10 일산~송포 #10

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 시공되어 있으며 L=9.2(m) W=3.18(m), H=3.52(m) 준공년도(2006년)이며 차도에 위치하여 있다.

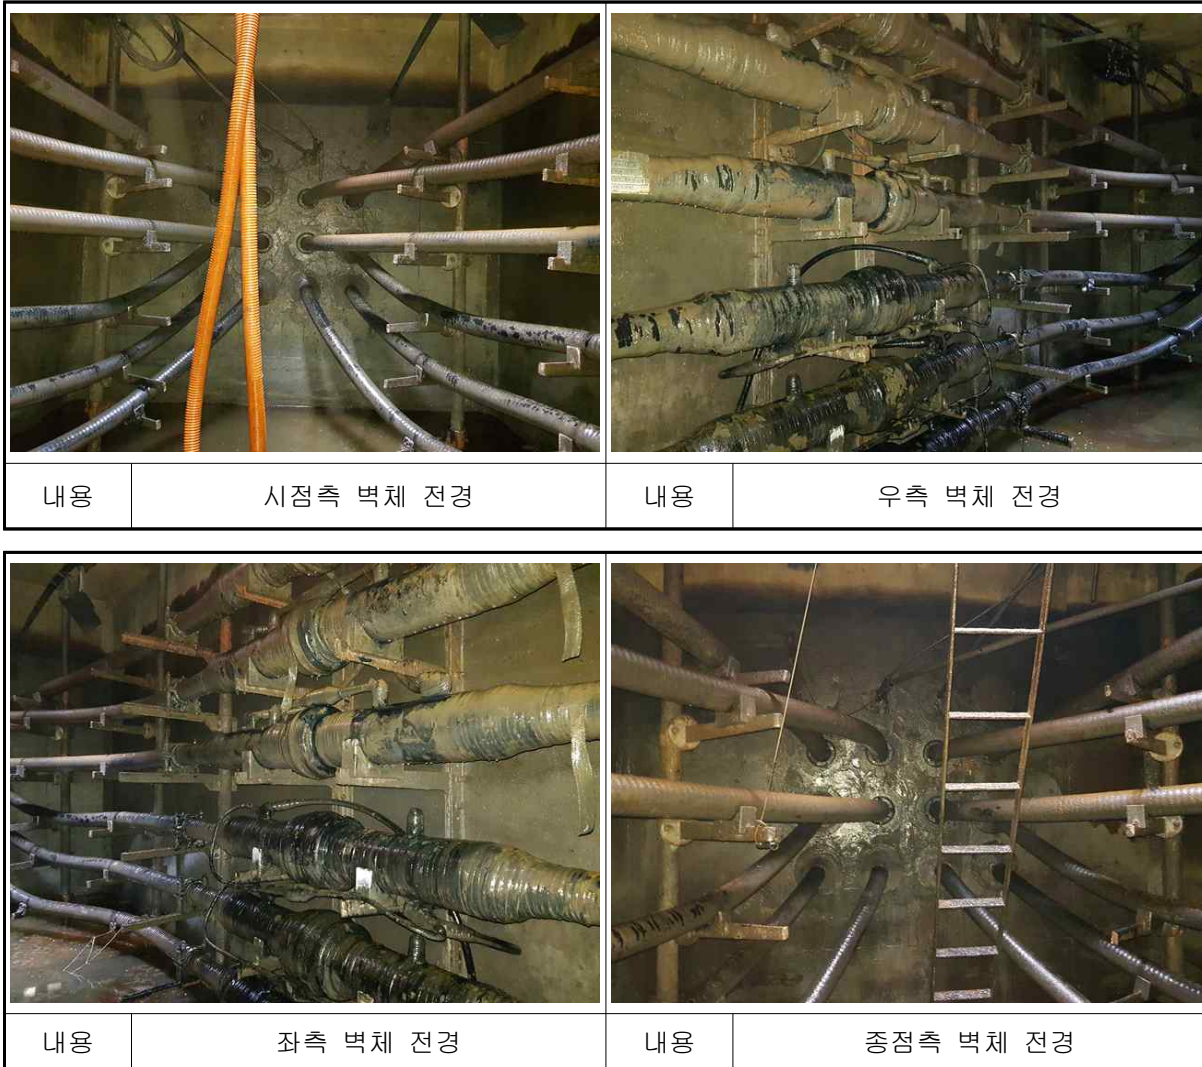

[사진 14.37] 일산~송포#10 전경

1) 맨홀 내부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 내부 외관조사결과, 관로구누수, 녹흔적이 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
내부	관로구	관로구누수	EA	2	2	
	상부슬래브	녹흔적	m ²	33	0.66	

			
내용	관로구	내용	상부슬래브
	관로구누수		녹흔적

【사진 14.38】 맨홀 내부 주요 손상

2) 맨홀 외부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 외부 외관조사결과, 아스콘망상균열이 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
		상태양호				

			
내용	포장부	내용	안전사다리
	아스콘망상균열 보수부 전경		상태양호

【사진 14.39】 맨홀 외부 주요 손상

3) 내,외부 외관조사 결과

금회 조사 결과, 관로구누수, 녹흔적이 조사되었다.

관로구누수는 공 미흡 및 장기 공용에 따른 연결볼트 탈락, 상부 차량 하중에 의한 관로구 손상 등이 원인으로 판단되며, 누수로 인한 하부콘크리트 및 부속시설의 손상이 우려되므로 적절한 관로구 보수가 필요할 것으로 사료된다.

녹흔적은 상부슬래브의 잡철근들이 시공 미흡 및 초기 피복두께 부족으로 인하여 장기 공용 중 노출된 것으로 사료되며, 주의관찰을 실시 후 손상이 진전되어 철근노출이 발생할 경우 단면보수(방청)을 통한 내구성 확보가 필요한 것으로 판단된다.

4) 부속시설(수용시설) 및 주변환경 외관조사 결과

수용시설의 부속시설인 이음부, 지지대, 받침대는 파손 및 변형이 발생 되지 않은 상태이며, 볼트결속 및 용접상태도 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

5) 부대설비 외관조사 결과

-해당없음-

			
내용	받침대 상태양호	내용	지지대 상태양호

【사진 14.40】 부속 및 부대설비 현황

6) 전화차 점검과의 비교

위치	손상	단위	전화물량	금회물량	증감	검토의견	비고
내부	관로구누수	EA	2	2	-	관로구보수	
	녹흔적	m²	0.66	0.66	-	주의관찰	
외부	아스콘망상균열	m²	8.00	-	▼	8.00	보수실시

14.3.11 일산~송포 #11

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 시공되어 있으며 L=9.2(m) W=3.18(m), H=3.52(m) 준공년도(2006년)이며 차도에 위치하여 있다.



[사진 14.41] 일산~송포#11 전경

1) 맨홀 내부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 내부 외관조사결과, 철근노출, 녹흔적, 재료분리 가 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
내부	벽체	철근노출	m ²	3	0.15	
		재료분리	m ²	1	1.00	
	상부슬래브	녹흔적	m ²	8	0.08	

			
내용	벽체 재료분리	내용	벽체 철근노출
			
내용	상부슬래브 녹흔적	내용	상부슬래브 녹흔적

【사진 14.42】 맨홀 내부 주요 손상

2) 맨홀 외부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 외부 외관조사결과, 출입 사다리 볼트유실 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
외부	안전사다리	볼트유실	EA	2	2	



【사진 14.43】 맨홀 외부 주요 손상

3) 내,외부 외관조사 결과

금회 조사 결과, 내부에서 철근노출, 재료분리, 녹흔적이 조사되었으며 외부에서 앵커볼트 볼트유실이 조사되었다

철근노출은 시공 미흡 및 초기 피복 부족으로 인하여 장기공용 중 노출 된 것으로 보이며 단면보수(방청)을 통한 내구성 확보가 필요한 것으로 판단된다.

재료분리는 시공 미흡 및 초기 피복 부족 부위에 맨홀 위 차량들의 반복하중으로 인한 압력이 가해져 떨어져 나온 것으로 보이며 표면보수를 통한 내구성 확보가 필요한 것으로 판단된다.

녹흔적은 상부슬래브의 잡철근들이 시공 미흡 및 초기 피복 부족으로 인하여 장기공용 중 노출 된 것으로 보이며 주의관찰을 실시 후 손상이 진전되어 철근노출이 발생할 경우 단면보수(방청)을 통한 내구성 확보가 필요해 보인다.

앵커볼트 볼트유실은 공용 중 망실된 것으로 판단되며 작업자의 진출입시 안전확보를 위해 재체결이 필요한 것으로 판단된다.

4) 부속시설(수용시설) 및 주변환경 외관조사 결과

수용시설의 부속시설인 이음부, 지지대, 받침대는 파손 및 변형이 발생 되지 않은 상태이며, 볼트결속 및 용접상태도 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

5) 부대설비 외관조사 결과

-해당없음-




【사진 14.44】 부속 및 부대설비 현황

6) 전화차 점검과의 비교

위치	손상	단위	전회물량	금회물량	증감	검토의견	비고
내부	철근노출	m ²	0.15	0.15	-	단면보수 (방청)	
	재료분리	m ²	1.00	1.00	-	표면보수	
	녹흔적	m ²	0.08	0.08	-	주의관찰	
외부	볼트유실	EA	2	2	-	재체결	

14.3.12 일산~송포 #12

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 시공되어 있으며 L=9.2(m) W=3.18(m), H=3.52(m) 준공년도(2006년)이며 차도에 위치하여 있다

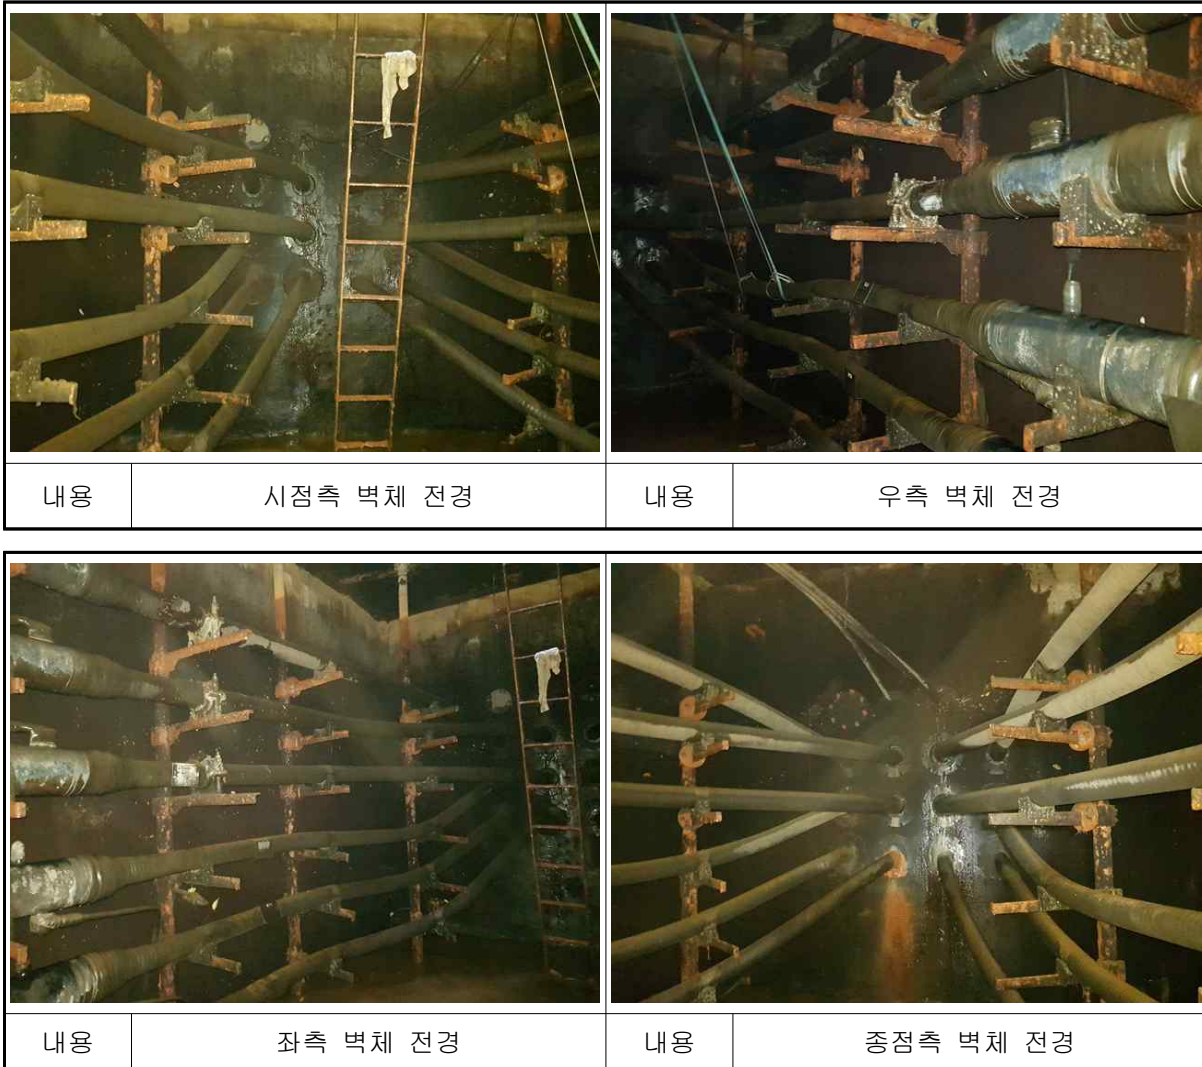

[사진 14.45] 일산~송포#12 전경

1) 맨홀 내부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 내부 외관조사결과, 박락, 관로구누수, 사다리하부파손이 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	수량	비고
내부	관로구	관로구누수	EA	6	6	
	하부	사다리하부파손	EA	1	1	

			
내용	관로구 관로구누수	내용	관로구 관로구누수
			
내용	벽체 박락 보수부 전경	내용	하부 사다리 하부 파손

【사진 14.46】 맨홀 내부 주요 손상

2) 맨홀 외부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 외부 외관조사결과, 아스콘균열, 아스콘망상균열이 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	수량	비고
외부	포장부	아스콘망상균열	m ²	2	4.14	
		아스콘균열	m	1	4.0	
		아스콘 파손	m ²	1	0.1	
	수직부	식생	EA	1	1.0	



【사진 14.47】 맨홀 외부 주요 손상

3) 내,외부 외관조사 결과

금회 조사 결과, 관로구누수, 사다리하부파손, 아스콘망상균열, 아스콘균열, 아스콘파손이 확인되었다.

관로구 누수의 경우 시공 미흡 및 장기 공용에 따른 연결볼트 탈락, 상부 차량 하중에 의한 관로구 손상 등이 원인으로 판단되며, 누수로 인한 하부콘크리트 및 부속시설의 손상이 우려되므로 적절한 관로구 보수가 필요할 것으로 사료된다.

사다리 하부 파손은 장기 공용 중 관로구누수로 인하여 들어온 지하수로 맨홀에 고여있게 된 지하수들과 사다리 하부의 철근부분이 산화 작용을 거쳐 파손되어 없어진 것으로 판단되며, 이는 작업자의 안전확보를 위하여 사다리의 재설치가 필요한 것으로 사료된다.

아스콘균열, 아스콘망상균열, 아스콘 파손의 경우 재질열화 및 주행차량의 충격하중 또는 운하중에 따른 손상으로 판단되며, 현재는 차량 주행에는 지장이 없는 상태이므로 주의관찰 후 손상이 진전될 경우 적절한 보수가 필요할 것으로 사료된다.

식생의 경우 작업자의 부주의로 인한 맨홀 내부 뚜껑 체결 미흡으로 외부 관목류의 뿌리가 내부로 침투하였고, 우수 유입에 따른 지속적인 수분 공급이 복합적으로 작용한 것으로 판단된다. 콘크리트에 뿌리가 침투하여 물리적인 손상을 유발할 수 있어 2차 손상의 가능성이 우려되므로 정비 등의 적절한 조치가 필요할 것으로 판단된다.

4) 부속시설(수용시설) 및 주변환경 외관조사 결과

수용시설의 부속시설인 이음부, 지지대, 받침대는 파손 및 변형이 발생 되지 않은 상태이며, 볼트결속 및 용접상태도 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

5) 부대설비 외관조사 결과

-해당없음-




【사진 14.48】 부속 및 부대설비 현황

6) 전화차 점검과의 비교

위치	손상	단위	전화물량	금회물량	증감		검토의견	비고
내부	박락	m ²	0.16	-	▼	0.16	보수실시	
	관로구누수	EA	6	6	▲	2	관로구보수	
	사다리하부파손	EA	1	1		-	재설치	
외부	아스콘망상균열	m ²	4.14	4.14		-	주의관찰	
	아스콘균열	m	4.0	4.0		-	주의관찰	
	아스콘파손	m ²	-	0.1	▲	0.1	주의관찰	
	식생	EA	-	1	▲	1	정비	

14.3.13 일산~송포 #13

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 시공되어 있으며 L=9.2(m) W=3.18(m), H=3.52(m) 준공년도(2006년)이며 차도에 위치하여 있다.

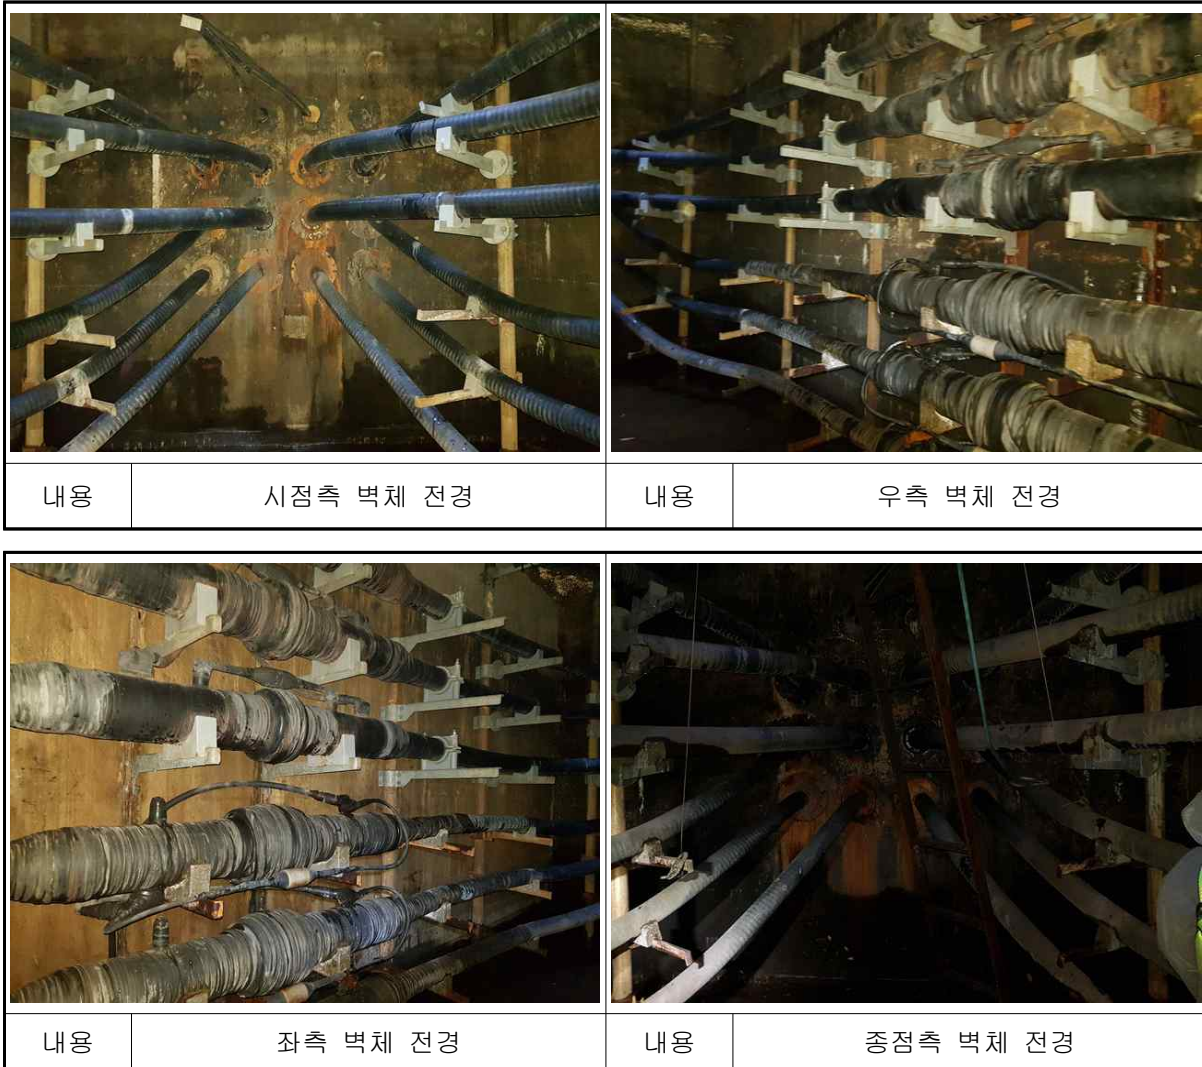

[사진 14.49] 일산~송포#13 전경

1) 맨홀 내부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 내부 외관조사결과, 철근노출, 백태가 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
내부	상부슬래브	철근노출	m ²	3	0.26	
	벽체	백태	m ²	9	7.93	

			
내용	상부슬래브 철근노출	내용	벽체 백태


【사진 14.50】 맨홀 내부 주요 손상

2) 맨홀 외부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 외부 외관조사결과, 아스콘균열, 아스콘망상균열, 아스콘파손이 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	수량	비고
외부	포장	아스콘망상균열	m ²	1	3.75	
		아스콘균열	m	1	0.3	
		아스콘파손	m ²	1	0.01	

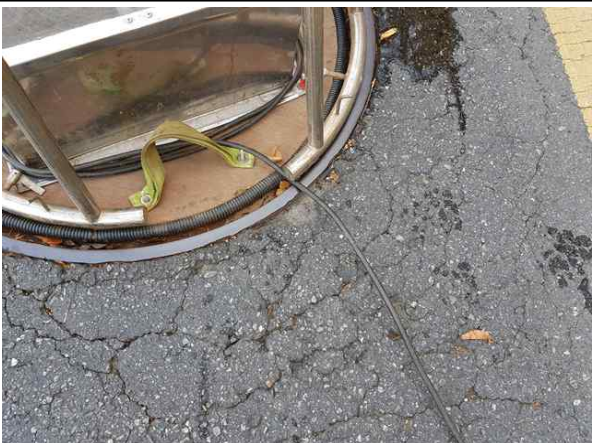			
내용	포장부 아스콘파손	내용	포장부 아스콘균열

【사진 14.51】 맨홀 외부 주요 손상

3) 내,외부 외관조사 결과

금회 조사 결과, 철근노출, 백태, 아스콘균열, 아스콘망상균열, 아스콘파손이 조사되었다. 백태는 시공 초기 콘크리트 타설 후 양생 과정에서 발생한 건조수축 등에 의해 형성된 손상부에 맨홀 내부의 습윤환경으로 인한 수분점착이 반복되어 발생한 것으로 사료되며, 표면보수를 통한 내구성 확보가 필요한 것으로 판단된다.

철근노출은 시공 미흡 및 초기 피복두께 부족으로 인하여 장기공용 중 노출된 것으로 사료되며, 단면보수(방청)를 통한 내구성 확보가 필요한 것으로 판단된다.

아스콘균열, 아스콘망상균열, 아스콘파손은 재질열화 및 주행차량의 충격하중 또는 운하중에 따른 손상으로 판단되며 현재는 차량 주행에는 지장이 없는 상태이므로 주의관찰 후 손상이 진전될 경우 적절한 보수가 필요한 것으로 사료된다.

4) 부속시설(수용시설) 및 주변환경 외관조사 결과

수용시설의 부속시설인 이음부, 지지대, 받침대는 파손 및 변형이 발생 되지 않은 상태이며, 볼트결속 및 용접상태도 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

5) 부대설비 외관조사 결과

-해당없음-

			
내용	받침대 상태양호	내용	지지대 상태양호


【사진 14.52】 부속 및 부대설비 현황

6) 전회차 점검과의 비교

위치	손상	단위	전회물량	금회물량	증감	검토의견	비고
내부	철근노출	m ²	0.26	0.26	-	단면보수 (방청)	
	백태	m ²	7.93	7.93	-	표면보수	
외부	아스콘망상균열	m ²	3.75	3.75	-	주의관찰	
	아스콘균열	m	0.3	0.3	-	주의관찰	
	아스콘파손	m ²	0.01	0.01	-	주의관찰	

14.3.14 일산~송포 #14

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 시공되어 있으며 L=9.2(m) W=3.18(m), H=3.52(m) 준공년도(2006년)이며 차도에 위치하여 있다.

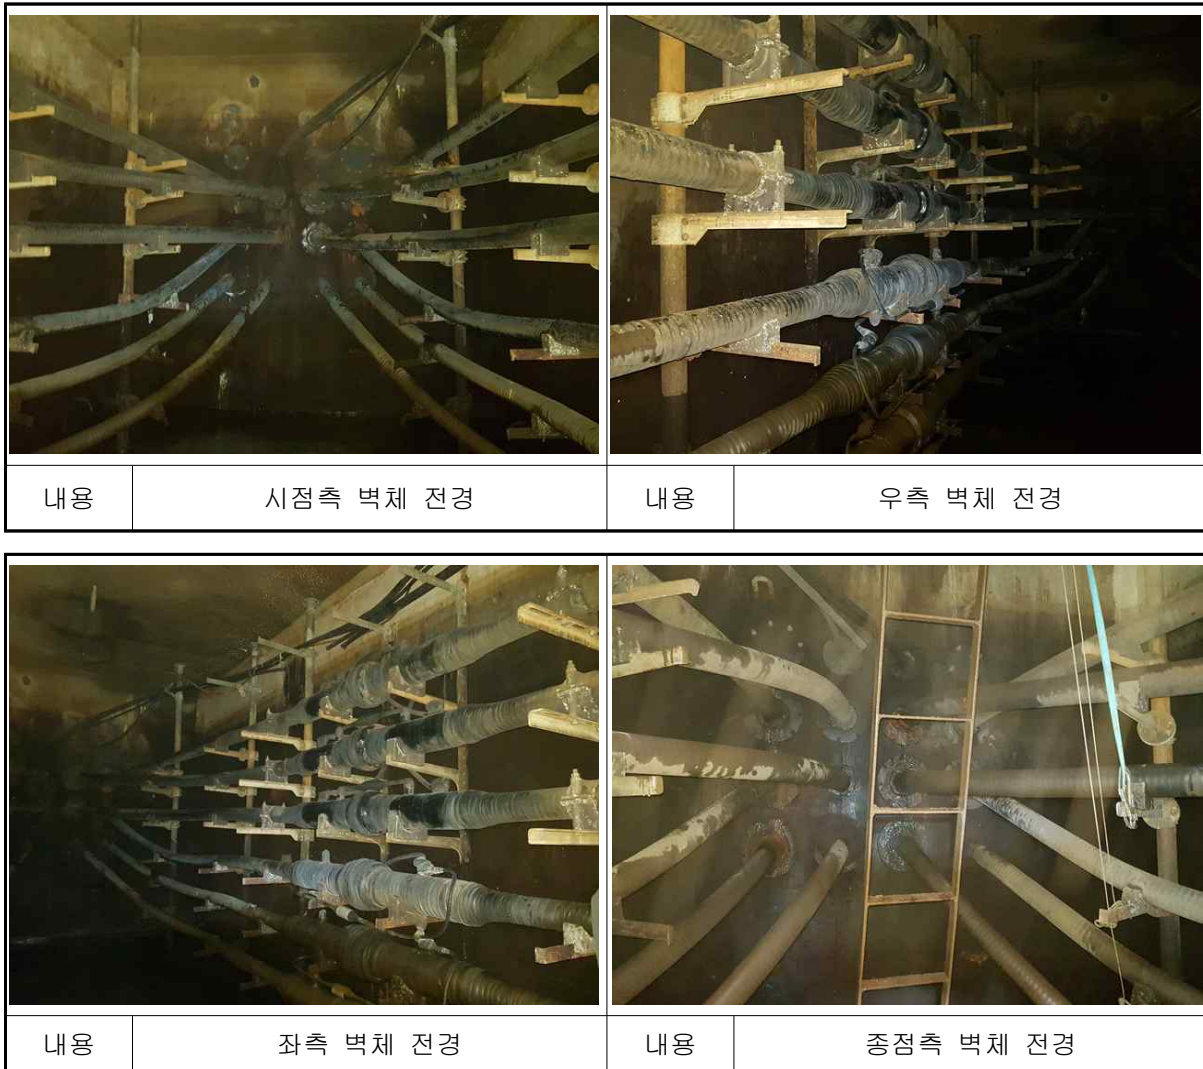

[사진 14.53] 일산~송포#14 전경

1) 맨홀 내부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 내부 외관조사결과, 백태, 관로구누수, 재료분리가 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	물량	비고
내부	벽체	백태	m ²	4	0.27	
	관로구	관로구누수	EA	1	1	
	상부슬래브	재료분리	m ²	1	0.04	

			
내용	벽체부	내용	벽체부
	백태		백태
			
내용	관로구	내용	상부슬래브
	관로구 누수		재료분리

【사진 14.54】 맨홀 내부 주요 손상

2) 맨홀 외부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 외부 외관조사결과, 안전사다리 볼트 체결 불량인
조사되었다

구분	부재	손상	단위	개소	수량	비고
외부	안전사다리	볼트체결불량	EA	1	1	



【사진 14.55】 맨홀 외부 주요 손상

3) 내,외부 외관조사 결과

금회 조사 결과, 백태, 관로구누수, 재료분리, 안전사다리 볼트체결 불량에 조사되었다.

백태 손상은 시공 초기 콘크리트 타설 후 양생 과정에서 발생한 건조수축 등에 의해 형성된 손상부가 맨홀 내부의 습윤환경으로 인한 수분점착이 반복되어 발생한 것으로 사료되며, 표면보수를 실시하여 콘크리트 내구성 저하를 방지하는 것이 적절할 것으로 판단된다.

관로구누수는 시공 미흡 및 장기 공용에 따른 연결볼트 탈락, 상부 차량 하중에 의한 관로구 손상 등이 원인으로 판단되며, 누수로 인한 하부콘크리트 및 부속시설의 손상이 우려되므로 적절한 관로구 보수가 필요할 것으로 사료된다

재료분리는 시공 미흡 및 초기 다짐 불량 부위에 맨홀 상부 차량의 주행 반복하중으로 인한 압력이 가해져 탈락한 것으로 판단되며, 표면보수를 통한 내구성 확보가 필요한 것으로 판단된다.

안전사다리 볼트체결불량은 공용 중 손실된 것으로 사료되며 작업자의 진출입시 안전확보를 위해 재체결이 필요한 것으로 판단된다.

4) 부속시설(수용시설) 및 주변환경 외관조사 결과

수용시설의 부속시설인 이음부, 지지대, 받침대는 파손 및 변형이 발생 되지 않은 상태이며, 볼트결속 및 용접상태도 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

5) 부대설비 외관조사 결과

-해당없음-

			
내용	받침대	내용	지지대
	상태양호		상태양호


【사진 14.56】 부속 및 부대설비 현황

6) 전회차 점검과의 비교

위치	손상	단위	전회물량	금회물량	증감	검토의견	비고
내부	백태	m²	0.27	0.27	-	표면보수	
	관로구누수	EA	1	1	-	관로구보수	
	재료분리	m²	0.04	0.04	-	표면보수	
외부	볼트체결불량	EA	1	1	-	재체결	

14.3.15 일산~송포 #15

맨홀 내부는 철근콘크리트 Box로 시공되어 있으며 L=9.2(m) W=3.18(m), H=3.52(m) 준공년도(2006년)이며 차도에 위치하여 있다.

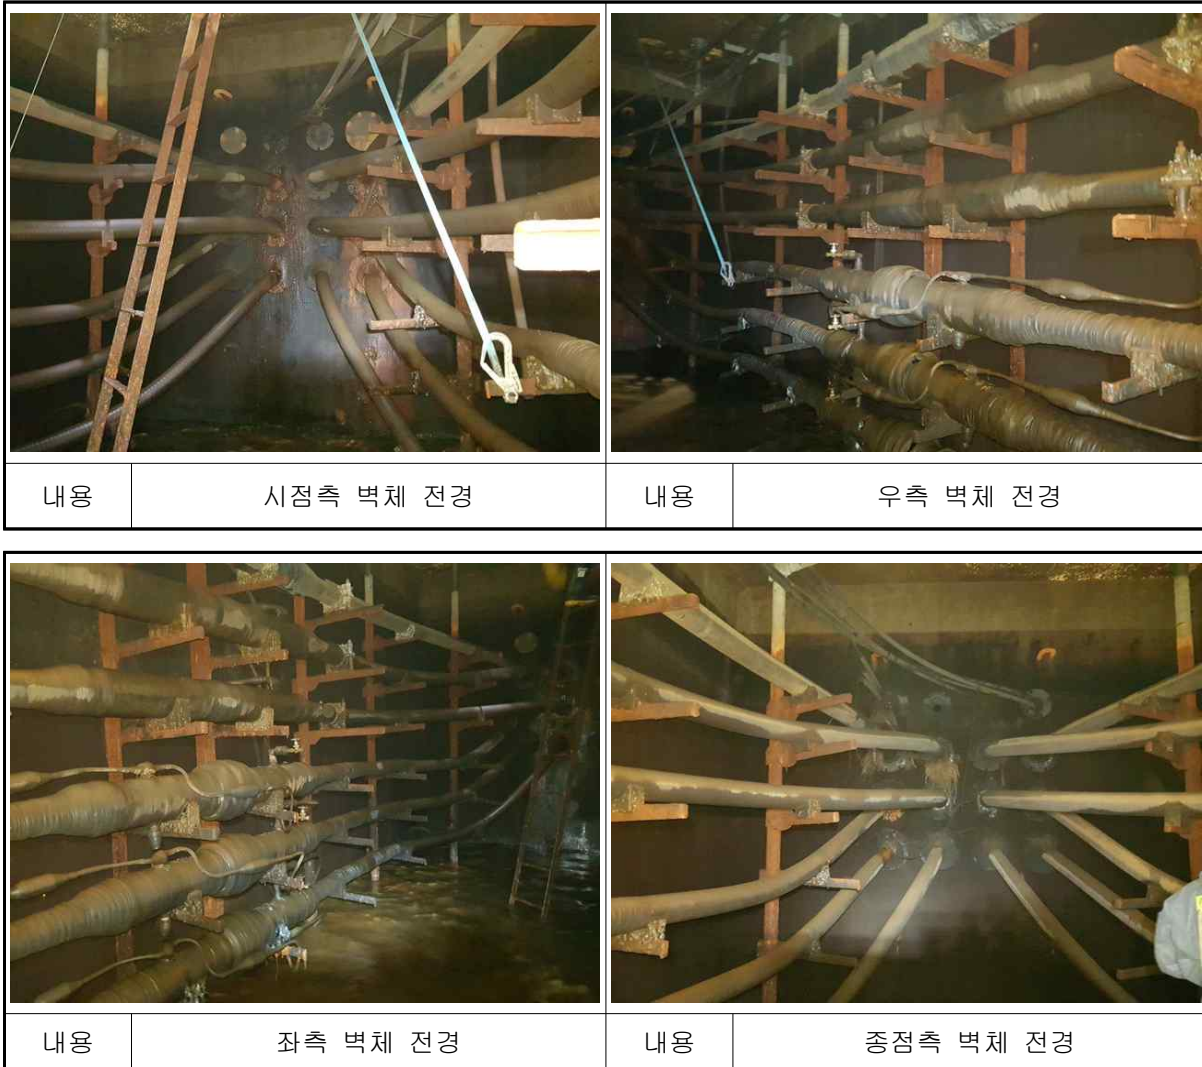

[사진 14.57] 일산~송포#15 전경

1) 맨홀 내부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 내부 외관조사결과, 관로구누수, 백태, 박락이 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	수량	비고
내부	벽체	백태	m ²	2	3.00	
		박락	m ²	1	0.09	
		식생	EA	2	2	
	관로구	관로구누수	EA	3	3	

			
내용	관로구 관로구누수	내용	벽체부 박락
			
내용	벽체부 식생	내용	벽체부 백태

【사진 14.58】 맨홀 내부 주요 손상

2) 맨홀 외부

① 외관조사

금회 정밀안전점검을 통한 맨홀 외부 외관조사결과, 아스콘균열, 안전손잡이유실이 조사되었다.

구분	부재	손상	단위	개소	수량	비고
외부	포장부	아스콘균열	m	1	0.8	
	안전손잡이	안전손잡이유실	EA	1	1	



【사진 14.59】 맨홀 외부 주요 손상

3) 내,외부 외관조사 결과

금회 조사 결과, 내부에서 백태, 박락, 관로구누수, 식생, 안전손잡이 유실이 조사되었다.

백태 손상은 시공 초기 콘크리트 타설 후 양생 과정에서 발생한 건조수축 등에 의해 형성된 손상부가 관로구누수로 인해 지속적으로 지하수에 노출되어 발생된 것으로 사료되며 관로구보수 후 표면보수를 실시하여 콘크리트 내구성 저하를 방지하는 것이 적절할 것으로 사료된다.

박락은 시공미흡 및 다짐불량에 의해 발생된 것으로 사료되며, 콘크리트의 내구성 확보를 위하여 단면보수가 요망된다.

관로구누수는 시공 미흡 및 장기 공용에 따른 연결볼트 탈락, 상부 차량 하중에 의한 관로구 손상 등이 원인으로 판단되며, 누수로 인한 하부콘크리트 및 부속시설의 손상이 우려되므로 적절한 관로구 보수가 필요할 것으로 사료된다.

식생의 경우 외부에서 유입된 관목등의 식생의 뿌리가 관로구 누수로 수분공급이 원활한 위치에 침투하여 발생된 것으로 사료되며, 관로구 방수장치나 콘크리트에 뿌리가 침투하여 물리적인 손상을 유발할 수 있어 2차 손상의 가능성이 우려되므로 정비 등의 적절한 조치가 필요한 것으로 판단된다.

아스콘균열은 재질열화 및 주행차량의 충격하중 또는 윤하중에 따른 손상으로 판단되며 현재는 손상이 경미하여 차량 주행에는 지장이 없는 상태이므로 주의관찰 후 손상이 진전될 경우 적절한 보수가 필요한 것으로 사료된다.

안전손잡이 유실은 공용 중 유실된 것으로 판단되며 작업자의 진출입시 안전확보를

위한 안전손잡이 설치가 필요한 것으로 판단된다.

4) 부속시설(수용시설) 및 주변환경 외관조사 결과

수용시설의 부속시설인 이음부, 지지대, 받침대는 파손 및 변형이 발생 되지 않은 상태이며, 볼트결속 및 용접상태도 특별한 손상이 발생 되지 않은 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

5) 부대설비 외관조사 결과

-해당없음-

			
내용	받침대	내용	지지대
	상태양호		상태양호

【사진 14.60】 부속 및 부대설비 현황

6) 전회차 점검과의 비교

위치	손상	단위	전회물량	금회물량	증감		검토의견	비고
내부	백태	m ²	3.00	3.00		-	표면보수	
	박락	m ²	0.09	0.09		-	단면보수	
	식생	EA	2	2	▲	2	정비	
	관로구누수	EA	3	4	▲	1	관로구보수	
외부	아스콘균열	m	0.8	-	▼	0.8	보수실시	
	안전손잡이유실	EA	1	1		-	재설치	

14.4 재료시험 측정결과의 분석

14.4.1 재료시험 기준수량

항 목	기 준 (맨홀 1개소당)	수량(개소)		금회 총수량	비고
		기준	실시		
반발경도시험	◦ 총수량 = (총연장 ÷ 300m)개소	1	1	15	
탄산화 깊이 측정	◦ 총연장 1,000m 미만 = 4개소 ◦ 총연장 1,000m 이상 = 최소 4개소 + 1000m당 1개소 추가	1	1	15	
균열깊이 조사	◦ 책임기술자의 판단에 따라 수량 결정	-	-	-	
철근탐사시험	◦ 해당 없음	-	1	15	탄산화 시험부



【사진 14.61】 일산송포 재료시험 전경

14.4.2 콘크리트 강도시험

가. 측정결과

【표 14.4】 일산송포 콘크리트강도측정 결과

측정위치	평균 반발경도 (R)	보정 반발경도 (R ₀)	재령 계수 (α)	추정강도 (MPa)		최소 압축강도 (MPa)	설계강도 (MPa)
				재료 학회	건축 학회		
일산-송포#1	39.3	44.3	0.63	24.1	26.1	24.1	24.0
일산-송포#2	39.2	44.2	0.63	24.0	26.1	24.0	
일산-송포#3	42.2	47.2	0.63	26.4	27.4	26.4	
일산-송포#4	45.8	50.8	0.63	29.3	29.1	29.1	
일산-송포#5	39.5	44.5	0.63	24.3	26.2	24.3	
일산-송포#6	40.9	45.9	0.63	25.4	26.9	25.4	
일산-송포#7	40.5	45.5	0.63	25.0	26.7	25.0	
일산-송포#8	44.4	49.4	0.63	28.2	28.4	28.2	
일산-송포#9	40.1	45.1	0.63	24.7	26.5	24.7	
일산-송포#10	40.2	45.2	0.63	24.8	26.5	24.8	
일산-송포#11	40.2	45.2	0.63	24.8	26.5	24.8	
일산-송포#12	39.5	44.5	0.63	24.3	26.3	24.3	
일산-송포#13	41.8	46.8	0.63	24.2	26.2	24.2	
일산-송포#14	41.8	46.8	0.63	26.1	27.3	26.1	
일산-송포#15	40.7	45.7	0.63	25.2	26.8	25.2	

※ 반발경도 : 맨홀내부 습윤상태보정값 +5.0

재령계수 : 3000일이상 (0.63)

슈미트햄머에 의한 콘크리트 강도 측정결과 설계기준강도(24.0MPa)를 상회하거나 만족하는 것으로 분석되어 콘크리트 강도는 양호한 것으로 판단된다.

나. 기 점검결과와 비교분석

【표 14.5】 기 점검결과와 비교분석

구분	반발경도(MPa)		설계 기준강도 (MPa)	비고
	2023 정밀안전점검	2025 정밀안전점검		
벽체	24.1~25.5	24.0~29.1	24.0	양호

금회 실시한 반발경도시험 결과를 토대로 23년도 정밀안전점검과 비교 검토한 결과 전개소 설계기준강도(24.0MPa) 이상으로 측정되었으며, 일부 측정값이 차이가 있으나 이는 측정위치에 따른 것으로 내구성에 문제점은 없는 상태인 것으로 분석 되었다.

14.4.3 탄산화 깊이 시험

가. 측정결과

【표 14.6】 일산송포 탄산화 깊이 시험 측정결과

구 분		탄산화 깊이 (a)		측정 피복두께 (b)		탄산화 잔여깊이 (b-a)		공용 년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	상태 등급	비 고
벽 체	일산~송포#1	1.5	mm	76.0	mm	74.5	mm	17.0	0.36	100년 이상	a	준공 (2006)
	일산~송포#2	1.0	mm	81.0	mm	80.0	mm	17.0	0.24	100년 이상	a	
	일산~송포#3	4.0	mm	89.0	mm	85.0	mm	17.0	0.97	100년 이상	a	
	일산~송포#4	3.5	mm	100.0	mm	96.5	mm	17.0	0.85	100년 이상	a	
	일산~송포#5	1.0	mm	86.0	mm	85.0	mm	17.0	0.24	100년 이상	a	
	일산~송포#6	1.0	mm	79.0	mm	78.0	mm	17.0	0.24	100년 이상	a	
	일산~송포#7	1.0	mm	77.0	mm	76.0	mm	17.0	0.24	100년 이상	a	
	일산~송포#8	3.5	mm	82.0	mm	78.5	mm	17.0	0.85	100년 이상	a	
	일산~송포#9	3.0	mm	100.0	mm	97.0	mm	17.0	0.73	100년 이상	a	
	일산~송포#10	2.5	mm	82.0	mm	79.5	mm	17.0	0.61	100년 이상	a	
	일산~송포#11	3.0	mm	77.0	mm	74.0	mm	17.0	0.73	100년 이상	a	
	일산~송포#12	2.0	mm	93.0	mm	91.0	mm	17.0	0.49	100년 이상	a	
	일산~송포#13	1.0	mm	79.0	mm	78.0	mm	17.0	0.24	100년 이상	a	
	일산~송포#14	1.0	mm	69.0	mm	68.0	mm	17.0	0.24	100년 이상	a	
	일산~송포#15	6.0	mm	83.0	mm	77.0	mm	17.0	1.46	100년 이상	a	

탄산화깊이 측정결과 상태등급은 탄산화 잔여깊이 30mm 이상인 ‘a’ 등급으로 “탄산화에 의한 내부 철근 부식 가능성 없음”으로 평가되었다.

나. 기 점검결과와 비교분석

【표 14.7】 기 점검결과와 비교분석

구분	탄산화 잔여깊이(mm)		상태등급	비고
	2023 정밀안전점검	2025 정밀안전점검		
벽체	80.0~99.0	68.0~97.0	전차: a 금회: a	양호

금회 탄산화 시험 결과를 토대로 23년도 정밀안전점검과 비교 검토한 결과 측정값에 다소 차이가 있으나, 이는 측정위치의 차이에 의한 것으로 전개소 탄산화 잔여깊이 30mm 이상인 ‘a’ 등급으로 측정되어 탄산화에 따른 철근부식 우려가 없는 양호한 상태인 것으로 분석 되었다.

14.4.4 재료시험 결과

【표 14.8】 재료시험 결과 및 검토의견

구분		비파괴시험 결과					검토의견
내구성 조사 결과	콘크리트 비파괴강도	부재	최소 압축강도 (MPa)	설계 기준강도 (MPa)	강도비(%)		설계기준강도 100%이상으로 양호
		벽체	24.0~29.1	24.0	100.0~121.3		
	탄산화시험	부재	피복두께 (mm)	탄산화깊이 (mm)	잔여깊이 (mm)	속도계수 (A)	탄산화에의한 부식발생가능성 없음('a'등급)
		벽체	69.0~100.0	1.0~6.0	68.0~97.0	0.24~1.46	

14.5 시설물의 상태평가

14.5.1 상태평가결과

【표 14.9】 일산송포 부재별 상태평가 결과표

구분	균열	누수	파손 및 손상	재질열화					탄산화	결함점수 합계	결함지수 (f)	상태평가 결과
				박리	충분리 및 박락	백태	재료 분리	철근 노출				
일산~송포#1	b	a	b	a	a	b	a	b	a	4	0.12	a
일산~송포#2	a	a	a	a	a	b	b	b	a	1	0.03	a
일산~송포#3	a	b	b	a	a	b	b	a	a	1	0.03	a
일산~송포#4	c	a	a	a	a	a	a	a	a	6	0.18	b
일산~송포#5	a	a	b	a	a	b	a	a	a	0	0.00	a
일산~송포#6	a	a	b	a	a	b	a	a	a	0	0.00	a
일산~송포#7	a	a	a	a	a	b	a	b	a	1	0.03	a
일산~송포#8	b	a	a	a	a	a	a	a	a	3	0.09	a
일산~송포#9	a	a	a	a	a	b	a	a	a	0	0.00	a
일산~송포#10	a	a	a	a	a	a	a	a	a	0	0.00	a
일산~송포#11	a	a	a	a	a	a	b	b	a	1	0.03	a
일산~송포#12	a	a	a	a	a	a	a	a	a	0	0.00	a
일산~송포#13	a	a	a	a	a	b	a	b	a	1	0.03	a
일산~송포#14	a	a	a	a	a	b	b	a	a	0	0.00	a
일산~송포#15	a	a	a	a	b	b	a	a	a	0	0.00	a

14.5.2 공중이 이용하는 부위의 상태평가항목 및 기준

【표 14.10】 공중이 이용하는 부위의 상태평가

구분	추락방지시설		도로포장		도로부 신축이음부		환기구 등의 덮개		비고
일산송포	해당여부	해당	해당여부	해당	해당여부	-	해당여부	-	
	상태	c	상태	B	상태	-	상태	-	
	1) 추락방지시설은 사다리하부파손, 앵커볼트 체결불량, 안전손잡이 유실, 앵커볼트 탈락 등이 조사되었다. 2) 도로포장은 아스콘균열,아스콘파손, 아스콘망상균열이 조사되었다.								

			
내용	추락방지시설 앵커볼트 탈락	내용	추락방지시설 볼트유실
			
내용	추락방지시설 볼트체결불량	내용	추락방지시설 안전손잡이 유실
			
내용	추락방지시설 사다리 하부 파손	내용	도로포장 아스콘망상균열, 파손

【표 14.11】 기점검과의 상태평가 결과 분석

구분	2023 정밀안전점검		2025 정밀안전점검		비고
일산~송포#1	0.15	A	0.12	A	금회 조사결과와 23년 점검과 비교하여 일부 맨홀에서 신규손상으로 인한 개별평가등급의 변경이 있으나 전체평가등급은 A등급로 조사되어 기 점검과 동일하게 평가되었다.
일산~송포#2	0.06	A	0.03	A	
일산~송포#3	0.03	A	0.03	A	
일산~송포#4	0.09	A	0.18	B	
일산~송포#5	0.00	A	0.00	A	
일산~송포#6	0.00	A	0.00	A	
일산~송포#7	0.06	A	0.03	A	
일산~송포#8	0.09	A	0.09	A	
일산~송포#9	0.00	A	0.00	A	
일산~송포#10	0.00	A	0.00	A	
일산~송포#11	0.06	A	0.03	A	
일산~송포#12	0.00	A	0.00	A	
일산~송포#13	0.06	A	0.03	A	
일산~송포#14	0.00	A	0.00	A	
일산~송포#15	0.00	A	0.00	A	

14.6 종합평가 및 안전등급

14.6.1 종합평가

시설물의 종합평가 등급은 외관조사 및 내구성시험에 의한 상태평가 결과와 안전성평가 결과 중 낮은 결과를 종합평가 등급으로 결정하며, 정밀안전점검의 경우 안전성 평가를 실시하지 않으므로 대상 맨홀의 종합평가 결과 “A”등급으로 평가되었다.

시설물 종합평가 결과			
구분	상태평가 결과	안전성평가	종합평가 결과
평가결과	A	미실시	A

14.6.2 안전등급

안전등급	시설물의 상태	비고
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태	
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태	
C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태	
D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태	
E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태	

14.7 보수,보강 방안

14.7.1 부재별 보수,보강 수량 및 공법

【표 14.12】 일산송포 보수,보강

단위 : 천원

맨홀 번호	손상	보수공법	단위	금회물량	보수물량	단가	금액	보수 순위
일산 ~송포 #1	관로구누수	관로구보수	EA	7	7.00	260	1,820	2
	파손	단면보수	m ²	0.09	1.00	290	290	2
	균열부백태	표면보수	m ²	0.8	1.00	110	110	3
	백태	표면보수	m ²	0.25	1.00	110	110	3
	철근노출	단면보수(방청)	m ²	0.27	1.00	455	455	1
일산 ~송포 #2	관로구누수	관로구보수	EA	7	7.00	260	1,820	2
	백태	표면보수	m ²	0.78	1.00	110	110	3
	재료분리	표면보수	m ²	0.02	1.00	110	110	3
	철근노출	단면보수(방청)	m ²	0.44	1.00	260	260	1
	앙카볼트 탈락	재설치	EA	1	1.00	25	25	2
일산 ~송포 #3	파손	단면보수	m ²	0.03	1.00	290	290	2
	벽체 누수	누수보수	m ²	1.5	1.80	450	810	2
	재료분리	표면보수	m ²	0.03	1.00	110	110	3
	백태	표면보수	m ²	0.09	1.00	110	110	3
	안전손잡이 파손	재설치	EA	1	1.00	210	210	2
일산 ~송포 #4	균열(0.3mm)미만	표면보수	m ²	7.6	9.12	110	1,003	3
	균열(0.3mm)이상	주입보수	m ²	3.08	3.69	155	572	1
	망상균열	표면보수	m ²	2.75	3.30	110	363	3
	앵커볼트 풀림	재체결	EA	1	1.00	25	25	2
일산 ~송포 #5	파손	단면보수	m ²	0.06	1.00	290	290	2
	백태	표면보수	m ²	0.26	1.00	110	110	3
일산 ~송포 #6	관로구누수	관로구보수	EA	5	5.00	260	1,300	2
	백태	표면보수	m ²	0.72	1.00	110	110	3
	파손	단면보수	m ²	0.04	1.00	290	290	2
일산 ~송포 #7	백태	표면보수	m ²	1.93	2.32	110	255	3
	철근노출	단면보수(방청)	m ²	0.31	1.00	455	455	1
일산 ~송포 #8	망상균열	표면보수	m ²	12.7	15.24	110	1,676	2
일산 ~송포 #9	백태	표면보수	m ²	0.39	1.00	110	110	3

맨홀 번호	손상	보수공법	단위	금회물량	보수물량	단가	금액	보수 순위
일산 ~송포 #10	관로구누수	관로구보수	EA	2	2.00	260	520	2
일산 ~송포 #11	철근노출	단면보수(방청)	m ²	0.15	1.00	455	455	1
	재료분리	표면보수	m ²	1	1.20	110	132	3
	볼트유실	재체결	EA	2	2.00	25	50	2
일산 ~송포 #12	관로구누수	관로구보수	EA	4	4.00	260	1,040	2
	사다리하부파손	재설치	EA	1	1.00	210	210	2
	식생	정비	EA	1	1.00	10	10	3
일산 ~송포 #13	철근노출	단면보수(방청)	m ²	0.26	1.00	455	455	1
	백태	표면보수	m ²	7.93	9.52	110	1,047	3
일산 ~송포 #14	백태	표면보수	m ²	0.27	1.00	110	110	3
	관로구누수	관로구보수	EA	1	1.00	260	260	2
	재료분리	표면보수	m ²	0.04	1.00	110	110	3
	볼트체결불량	재체결	EA	1	1.00	25	25	2
일산 ~송포 #15	백태	표면보수	m ²	3	3.60	110	396	3
	박락	단면보수	m ²	0.09	1.00	290	290	2
	식생	정비	EA	2	2.00	10	20	3
	관로구누수	관로구보수	EA	4	4.00	260	1,040	2
	안전손잡이유실	재설치	EA	1	1.00	210	210	2
순위별 순공사비				1 순위	2,652			
				2 순위	12,491			
				3 순위	4,436			
총 순공사비						19,579		
제경비 (순공사비 50%)						9,790		
개략공사비						29,369		

1) 보수물량은 부분보수를 기준으로 손상물량에 20% 할증 실시설계시 공법선정 및 현장여건상 변동 될 수 있으며, 주의관찰에 해당하는 내용은 개략공사비에서 제외함.

2) 균열 손상은 지침에 따라 m 단위 손상에 표면보수 0.25m를 곱하여 보수 물량을 산출함.

3) 우선순위는 손상정도가 내구성 저하에 미치는 영향 및 기타 제반사항 등을 고려하여 관리주체가 유지관리 효율성을 충분히 고려하여 결정하도록 함.

4) 1.00m² 미만의 보수물량은 보수의 효율성을 감안하여 1.00m²로 조정하였음.

14.8 중점유지관리방안

【표14.13】 일산송포 중점유지관리방안

구분	주요 결함사항	중점 유지 관리 사항
박스 구간	· 관로구누수 · 균열부백태, 백태 · 철근노출 · 추락방지시설 손상	· 관로구누수 보수 후 재손상 여부 점검 · 백태 보수 후 재손상 여부 점검 · 철근노출 보수 후 재손상 여부 점검 · 추락방지시설 보수 후 재손상 여부 점검



내용	일산송포#1
	관로구누수



내용	일산송포#11
	철근노출



내용	일산송포#13
	백태



내용	일산송포#12
	사다리 하부 파손

14.9 종합결론

14.9.1 일 반

일산송포 맨홀은 2006년(15개소) 준공된 한국전력공사 경기북부분부에서 관할하는 송전맨홀이며, 경기도 고양시 일산동구 백석동 ~ 일산서구 일산동 일원에 위치한 시설물로 총 15개소(#1 ~ 15)의 철근 콘크리트 구조물로 시공되어 있으며, 내부로는 송전, 지중 등의 케이블이 지지대에 고정되어 인입 및 인출 되도록 시공되어 있다.

14.9.2 현장조사

- 금회 조사 결과, 구조적 안전성을 저해할 만한 중대결함이나 심각한 손상은 발생되지 않았으나, 일부 시설물에 발생한 손상은 내구성 확보 차원의 적절한 보수가 필요한 상태이다.
- 본 지구의 시설물에 대한 종합평가 결과를 토대로 안전등급을 산정하여 「A(우수)」로 평가하였으며, 발생한 손상에 대해서는 보고서에서 제시한 “보수·보강 및 유지관리 방안”에 따라 보수를 실시하고, 효율적인 유지관리를 시행한다면 구조물의 안전성과 내구성 및 사용성 확보를 기대할 수 있을 것으로 판단된다.

14.9.3 내구성시험

가. 반발경도시험

슈미트햄머에 의한 콘크리트 강도 측정결과 설계기준강도(24.0MPa)를 상회하거나 만족하는 것으로 분석되어 콘크리트 강도는 양호한 것으로 판단된다.

나. 탄산화 깊이 측정

탄산화깊이 측정결과 상태등급은 탄산화 잔여깊이 30mm 이상인 ‘a’ 등급으로 “탄산화에 의한 내부 철근 부식 가능성 없음”으로 평가되었다.

14.9.4 상태평가

외관조사 및 내구성 조사에 의한 상태평가 결과, 결함도 점수 0.00~0.18으로 산출되어 세부지침에 따른 상태평가 등급은 『 A등급 』으로 평가 되었다.

14.9.5 종합평가

가. 종합평가

본 시설물에 대한 외관조사 및 내구성조사 결과를 종합적으로 평가한 결과 “문제점이 없는 최상의 상태”인 『 A등급 』에 해당하는 것으로 평가되었으므로 현장조사에서 발견된 금회 조사의 주요 손상인 벽체부에서 조사된 관로구누수, 균열부백태, 백태 등에 대하여 보수를 실시하여 유지보수를 통한 내구성 증진을 필요로 한다.

나. 정밀안전진단 및 구조물의 사용제한의 필요성 여부

금회 외관조사 및 내구성조사, 상태평가 결과 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한은 필요치 않다.

다. 유지관리시 특별한 관리가 요구되는 사항

- 관로구누수 : 관로구누수 보수 후 재손상 여부 점검
- 균열부백태, 백태 : 백태 보수 후 재손상 여부 점검
- 철근노출 : 철근노출 보수 후 재손상 여부 점검
- 추락방지시설 손상: 추락방지시설 보수 후 재손상 여부 점검