

미시령터널(상행선) 정밀안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년도 미시령터널 정밀안전점검	점검기간	2025. 08. 14. ~ 2025. 10. 20.		
관리주체명	미시령동서관통도로(주)	대표자	최진		
공동수급	독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	터널	종류	도로터널	종별	1종
준공일	2006년 04월 25일	점검금액(천원)	17,040	안전등급	B
시설물 위치	강원도 인제군 토성면	시설물규모	연장 3,565.0m, 폭 10.0m, 2차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한 결함 등	• 없음
점검 주요결과	• 천장부 균열 및 재균열(0.3mm미만, 이상), 굽힘, 망상균열, 보수부 백태, 재료분리, 철근노출, 필러재 이완 • 측벽부 균열 및 재균열(0.3mm미만, 이상), 망상균열, 백태, 박락, 보수부 박락, 이물질, 재료분리, 타일균열, 타일탈락, 타일들뜸, 타일파손 • 갭문 상부 배수로 마감물탈들뜸, 이격 및 단차 • 피난연락경 균열 및 재균열(0.3mm미만, 이상), 망상균열, 백태, 재료분리, 바닥파손, 타일균열 • 사면 외부 배수로 이격, 외부 배수로 측구 파손, 배수로 토사퇴적, 녹생토 누수 • 용벽 상태양호 • 공동구 균열 및 재균열(0.3mm미만, 이상), 덮개 파손, 박락, 백태, 파손 • 배수시설 측구 균열 및 재균열(0.3mm미만, 이상), 그레이팅 부식, 측구 마모, 망상균열, 측구 파손 • 포장부 포장 균열, 포장 마모, 철근노출, 포장 파손 • 기타 부속시설 조명등 유리파손
주요 보수·보강	• 표면처리, 주입보수, 단면보수, 단면보수(방청), 필러재보수, 재설치, 정비, 주의관찰

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	이상훈	2025. 08. 14. ~ 2025. 10. 20.	특급기술자
참여기술자	정지운	2025. 08. 14. ~ 2025. 10. 20.	특급기술자
	서동진	2025. 08. 14. ~ 2025. 10. 20.	특급기술자
	장진원	2025. 08. 14. ~ 2025. 10. 20.	특급기술자
	황상운	2025. 08. 14. ~ 2025. 10. 20.	특급기술자
	양주윤	2025. 08. 14. ~ 2025. 10. 20.	초급기술자
	손기영	2025. 08. 14. ~ 2025. 10. 20.	중급기술자
	전희균	2025. 08. 14. ~ 2025. 10. 20.	초급기술자
	이석진	2025. 08. 14. ~ 2025. 10. 20.	초급기술자

라. 참고사항

- 전회 정밀안전점검 및 정밀안전진단 : 2021년 정밀안전진단, 국토안전관리원 / B등급, 2023년 정밀안전점검, 휴먼이앤씨(주) / B등급
- 차기 중점점검부위 : 라이닝 균열, 철근노출, 갭문 상부배수로 물탈들뜸 및 이격, 공동구 덮개 파손, 포장 마모 등 - 진전 여부확인
- 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음

미시령터널(하행선) 정밀안전점검 결과표

가. 일반현황

용역명	2025년도 미시령터널 정밀안전점검	점검기간	2025. 08. 14. ~ 2025. 10. 20.		
관리주체명	미시령동서관통도로(주)	대표자	최진		
공동수급	독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	터널	종류	도로터널	종별	1종
준공일	2006년 04월 25일	점검금액(천원)	17,039	안전등급	B
시설물 위치	강원도 인제군 북면	시설물규모	연장 3520.0m, 폭 9.8m, 2차선		

나. 점검 실시결과 현황

중대한 결함 등	• 없음
점검 주요결과	• 천장부 균열(0.3mm미만), 재균열(0.3mm미만), 망상균열, 박락, 이물질부식(박락), 철근노출, 도장박리, 도장박락, 필러재이완, 단차 • 측벽부 균열(0.3mm미만, 이상), 망상균열, 백태, 굽힘, 박락, 이물질부식(박락), 철근노출, 타일균열, 타일굽힘, 타일들뜸, 타일탈락, 타일파손, 필러재이완 • 갭문 배수로 이격 및 단차 • 피난연락개 균열(0.3mm미만, 이상), 재균열(0.3mm미만), 망상균열, 박락, 재료분리, 체수 • 사면 석축침하, 낙석방지망 내부 암반유실, 배수로 균열(0.3mm이상), 배수로 이물질퇴적 • 옹벽 마감재탈락, 배수로 균열(0.3mm이상) • 공동구 균열(0.3mm미만, 이상), 재균열(0.3mm미만, 이상), 박락, 박리, 파손, 덮개파손, 박리, 불량 • 배수시설 측구 균열(0.3mm미만, 이상), 측구 망상균열, 측구 파손, 그레이팅 부식 • 포장부 포장균열, 포장망상균열, 포장마모, 포장불량, 포장파손, 포장철근노출, 포장파손 및 철근노출 • 기타 부속시설 조명시설 파손, 조작반 손잡이파손, 소화전 덮개파손
주요 보수·보강	• 표면처리, 주입보수, 단면보수, 방청, 정비, 덮개 재설치, 주의관찰 등

다. 책임(참여)기술자 현황

구분	성명	과업 참여기간	기술등급
사업책임	이상훈	2025. 08. 14. ~ 2025. 10. 20.	특급기술자
참여기술자	정지운	2025. 08. 14. ~ 2025. 10. 20.	특급기술자
	서동진	2025. 08. 14. ~ 2025. 10. 20.	특급기술자
	장진원	2025. 08. 14. ~ 2025. 10. 20.	특급기술자
	황상운	2025. 08. 14. ~ 2025. 10. 20.	특급기술자
	양주운	2025. 08. 14. ~ 2025. 10. 20.	초급기술자
	손기영	2025. 08. 14. ~ 2025. 10. 20.	초급기술자
	전희균	2025. 08. 14. ~ 2025. 10. 20.	초급기술자
	이석진	2025. 08. 14. ~ 2025. 10. 20.	초급기술자

라. 참고사항

• 전회 정밀안전점검 및 정밀안전진단 : 2023년 정밀안전점검, 휴먼이앤씨(주) / B등급, 2021년 정밀안전진단, 국토안전관리원 / B등급 • 차기 중점점검부위 : 라이닝 균열, 라이닝 조인트부 들뜸 및 박락, 라이닝 철근노출, 피난연락개 체수, 포장부 파손, 마모, 철근노출 등 - 진전 여부확인 • 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음
--