

요 약 문

1. 정기안전점검 개요

1.1 과업의 목적

본 과업은 “시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법” (이하 “시설물안전법” 이라 한다.) 제12조 및 같은 「법」 시행령 제10조 규정에 따른 정기안전점검으로서 시설물에 대한 물리적 기능적 결함을 조사하고 구조적 안전성 및 손상상태를 점검하여, 재해를 예방하고 시설물의 효용을 증진시켜 공공의 안전을 확보하는데 그 목적이 있다.

1.2 과업의 범위 및 기간

가. 과업의 범위

- 1) 현장답사 및 관련자료 수집·검토
- 2) 시설물 외관상태 조사
- 3) 보수·보강 방법 제시
- 4) 시설물 유지관리시 점검 또는 진단시 중점 착안사항 제시
- 5) 보고서 작성 및 시설물정보관리종합시스템(FMS) 등록 관리

나. 과업수행기간

2025. 08. 04. ~ 2025. 12. 01.

1.3 시설물의 개요

가. 시설물명 : 탄천대교

나. 위 치 :

- 1) 시점 : 경기도 성남시 수정구 탄천로 809, 수정구 복정동 탄천대교(복정동)
- 2) 종점 : 서울특별시 강남구 현릉로718길 14, 강남구 세곡동 탄천대교(세곡동)

다. 제 원 :

- 1) 교량형식 : Steel Box Girder교
- 2) 연 장 : L = 845.0m
- 3) 교 폭 : B = 18.4m (왕복4차로)
- 4) 설계하중 : DB-24/DL-24
- 5) 준공년도 : 2019. 06. 19

1.4 정밀안전진단(안전점검) 대상시설물의 범위

구 분	부재명		정기안전점검	정밀안전점검	정밀안전진단
주요 부재	상부구조	바닥판, 거더	○	○	○
	하부구조	교대 및 교각, 주탑, 기초	○	○	○
	받침	교량받침	○	○	○
	케이블	케이블, 정착구, 행어밴드, 새들	○	○	○
	기타부재	신축이음, 배수시설, 난간 및 연석, 교면포장	○	○	○
보조 부재	2차부재	가로보 및 세로보	○		○

1.4 자료수집 및 분석

가. 주요 점검 및 진단 이력사항

구분		점검기간	점검기관	상태등급	주요점검·진단내용
1	정밀안전점검	2025.02.12 ~2025.06.11	(주)주성	B등급	교면포장: LMC 포장 균열, 마모 및 망상균열, 망상균열, 박락, 박리, 체수, 파손 방호벽, 난간: 균열 (폭:0.3mm미만), 보수부재균열 (폭:0.3mm미만), 균열부백태, 난간덮개탈락, 난간변형, 박락, 박리, 철근노출, 파손 바닥판하면: 균열 (폭:0.3mm미만), 백태, 재료분리 거더: 굽힘, 도장박리, 도장박리및부식, 부식, 실런트미시공 가로보: 상태양호 받침장치: 받침몰탈균열 (폭:0.3mm미만), 받침콘크리트 균열 (폭:0.3mm미만), 받침콘크리트박리, 받침부식, 고무패드파손 교대, 교각: 균열 (폭:0.3mm미만), 균열 (폭:0.3mm이상), 균열부백태, 보수부재균열 (폭:0.3mm미만), 누수오염, 들뜸, 박락, 백태, 실런트이격, 체수흔적, 토사퇴적, 파손 배수시설: 배수구변형, 배수구막힘, 집수정설치불량, 집수정세굴 신축이음: 후타재균열 (폭:0.3mm미만), 후타재망상균열, 하부실런트찢김, 유간토사퇴적, 차수판변형, 차수판볼트탈락, 차수판볼트풀림, 후타재파손
2	정기안전점검	2024.07.18 ~2024.10.15	(주)태경이엔씨	양호	바닥판 : 균열 (0.3mm미만), 백태, 재료분리, 파손 등 거더/가로보: 도장박리, 부식, 실런트미시공 등 교대/교각: 균열 (0.3mm미만), 균열 (0.3mm이상), 망상균열, 균열부백태, 누수흔적, 파손, 보수부재분리, 체수 등 받침장치: 고무패드파손, 받침몰탈균열 등 신축이음: 유간이물질, 후타재균열, 유도배수로파손 등 교면포장: 포장균열, 망상균열, 파손, 체수 등 배수시설: 배수구막힘, 배수관고정불량 등 난간/연석: 균열 (0.3mm미만), 망상균열, 균열부백태, 박리, 철근노출 등

구분		점검기간	점검기관	상태등급	주요점검·진단내용
3	정기안전점검	2024.02.15 ~2024.05.14	시설물안전연구원(주)	양호	-교면포장 : LMC 포장균열, LMC 포장파손, LMC 포장망상균열, LMC 포장열화 등 -난간및연석:난간덮개탈락,연석균열(cw=0.3mm미만),열화/박리/철근노출,균열부백태,차수관볼트풀림 등 -신축이음:후타재균열(cw=0.3mm미만),후타재파손,유간토사퇴적,후타재망상균열등 -중앙분리대:연석파손 -바닥판하면:균열(cw=0.3mm미만),균열부백태,백태,재료분리,파손등 -BOXGirder:굽힘,도장박리,부식,볼트탈락,실런트미시공,환기구볼트풀림등 -배수시설:유도배수관파손,배수관고정불량등 -받침장치:받침및볼트녹발생,받침물탈균열(cw=0.3mm미만),고무패드파손등 -교대및교각:균열(cw=0.3mm미만,이상),마감균열,망상균열,파손,박락,보수부들뜸,백태,균열부백태,누수흔적,표면오염,이물질퇴적,블록침하,접속부실리크열화등
4	정기안전점검	2023.09.04 ~2023.12.02	(주)신우기술	양호	- 교면포장 : 포장파손, 포장 균열 및 망상균열 - 배수시설 : 배수구 막힘, 배수관 길이부족 등 - 난간 및 연석 : 난간 변형 및 파손, 방호벽 철근노출, 방호벽 단차 - 신축이음 : 후타재 파손, 하부 유도배수관 파손, 유간토사퇴적 등 - 교량받침 : 받침 물탈 균열, 받침 고무패드 파손 등 - 바닥판 : 균열(cw<0.3mm), 파손, 재료분리, 백태 등 - 거더 : 부식, 도장박리, 볼트 파단, 그을음 등 - 가로보 및 세로보 : 상태양호 - 교대 : 균열(0.3mm미만, 이상), 백태, 박리, 박락, 표면오염 등 - 교각 : 균열(0.3mm미만), 망상균열(0.3mm미만), 표면오염, 토사퇴적, 파손 등 - 기초 : 기초 노출 등

구분		점검기간	점검기관	상태등급	주요점검·진단내용
5	정밀안전점검	2023.02.14 ~2023.06.27	(주)고엘기술	B등급	- 바닥판 : 균열(폭: 0.3mm 미만), 균열부백태, 백태, 재료분리, 파손 - 거더및가로보:도장박리,부식,굽힘,볼트탈락,실런트 미시공,환기구볼트풀림 - 교대및교각:균열(폭:0.3mm미만),누수및백태,오염, 망상균열,백태,보수부들뜸,파손,균열부백태,박락,이물 질퇴적,채수 - 교량받침:고무패드파손,받침몰탈균열(폭:0.3mm미만) - 신축이음장치:신축유간토사퇴적,후타재균열(폭:0.3mm미만),망상균열,파손 - 교면포장:포장균열,포장망상균열,포장파손 - 배수시설:배수관막힘 - 난간및방호벽,중앙분리대:균열부백태,난간덮개탈락
6	정기안전점검	2023.02.14 ~2023.05.09	시설물안전연구원(주)	양호	- 상부구조 : 균열(cw=0.3mm 미만) 및 균열부백태, 재료분리, 백태, 굽힘 및 도장들뜸 및 탈락 등 - 하부구조:균열(cw=0.3mm미만)및균열부백태,망상균열,파손,누수흔적,박리,하부테크및법면부분침하등 - 받침장치:받침몰탈균열(cw=0.3mm미만),받침패드 파손 - 기타부재: 신축이음후타재균열 및 망상균열, 파손, 유간토사퇴적, 배수구 막힘, 유도배수시설 설치 불량, LMC포장 균열, 망상균열, 파손, 난간 및 중앙분리대 균열 및 균열부 백태, 파손 등
7	정기안전점검	2022.09.20 ~2022.12.18	주연이엔씨(주)	양호	- LMC포장 : 균열, 망상균열, 파손 - 중앙분리대 및 방호벽 : 균열 및 백태, 난간 덮개 파손 - 배수시설 : 배수구 막힘 - 신축이음 : 후타재 균열 및 파손 - 바닥판하면 : 균열 및 균열부 백태, 재료분리, 파손 - 거더 : 굽힘, 도장박리 - 가로보: 상태양호 - 교량받침 : 받침몰탈 균열, 고무패드 파손 - 교대 및 교각 : 균열, 누수 및 백태, 누수오염, 망상균열, 파손

구분		점검기간	점검 기관	상태 등급	주요점검 · 진단내용
8	정밀안전점검	2022.02.23 ~2022.05.23	(주)주성	B등급	교면포장: LMC포장 균열, 망상균열, 파손 방호벽, 난간: 균열부백태, 난간덮개탈락 바닥판하면: 균열(폭:0.2mm이하) 균열부백태, 재료분리, 파손 거더: 도장박리, 굽힘, 실런트미시공 가로보: 상태양호 교대, 교각: 균열(0.2mm이하), 균열(0.3mm이상), 균열부백태, 누수및백태, 누수오염, 백태, 망상균열, 보수부망상균열, 파손 배수시설: 배수구막힘 신축이음: 후타재균열(폭:0.2mm이하), 후타재균열(폭:0.3mm이상), 후타재망상균열, 후타재파손
9	정기안전점검	2021.08.20 ~2021.12.17	(주) 대한이앤씨	양호	- 교면포장: 콘크리트균열, 파손, 차선도장탈락 - 배수시설: 배수구이물질퇴적 - 난간및연석: 균열, 망상균열, 보수부탈락 - 신축이음: 후타재균열, 본체부식, 차수판볼트탈락, 이물질퇴적 - 교량받침: 상태양호 - 바닥판: 상태양호 - STB거더: 도장부식및굽힘, 거더내부볼트탈락, 이물질퇴적, 실링미처리 - 가로보및세로보: 상태양호 - 교대및교각: 누수및누수흔적, 균열, 망상균열, 보수부탈락 - 기초: 상태양호 - 점검로: 전구간점검로미설치
10	정기안전점검	2021.03.16 ~2021.06.11	주식회사상봉이앤씨	양호	- 교면포장 : 시공이음부 균열, 콘크리트 균열, 차선도장탈락 - 배수시설: 배수구이물질퇴적 - 난간및연석: 균열(cw=0.3mm미만), 망상균열, 보수부탈락 - 신축이음: 후타재와이격, 후타재균열, 본체부식, 차수판볼트탈락, 이물질 퇴적 - 교량받침: 상태양호 - 바닥판: 상태양호 - STB거더: 도장부식및굽힘, 거더내부볼트탈락, 이물질퇴적, 실링미처리 - 가로보및세로보: 상태양호 - 교대및교각: 누수흔적, 균열(cw=0.3mm미만), 망상균열, 보수부탈락 - 점검로: 전구간점검로미설치

구분		점검기간	점검기관	상태등급	주요점검·진단내용
11	정기안전점검	2020.09.14 ~2020.09.30	주식회사 에스티오이엔지	양호	교면포장 : 포장 균열, 도색부 손상 배수시설:상태양호 난간/연석:균열 신축이음:본체부식,후타재균열 받침:상태양호 바닥판:상태양호 거더:도장불량,굽힘 가로보:상태양호 교대및교각:균열
12	정기안전점검	2020.05.11 ~2020.06.29	주식회사 에스티오이엔지	양호	교면포장 : 포장 균열, 도색부 손상 배수시설:상태양호 난간/연석:균열 신축이음:본체부식,후타재균열 받침:상태양호 바닥판:상태양호 거더:표면오염 가로보:상태양호 교대및교각:균열

나. 보수·보강 이력사항

구분	일자	공사비 (천원)	내용	시공사	비고
1	2025. 03. 10~ 2025. 03. 21	-	- 표면보수, 재도장	코오롱글로벌 주식회사	-

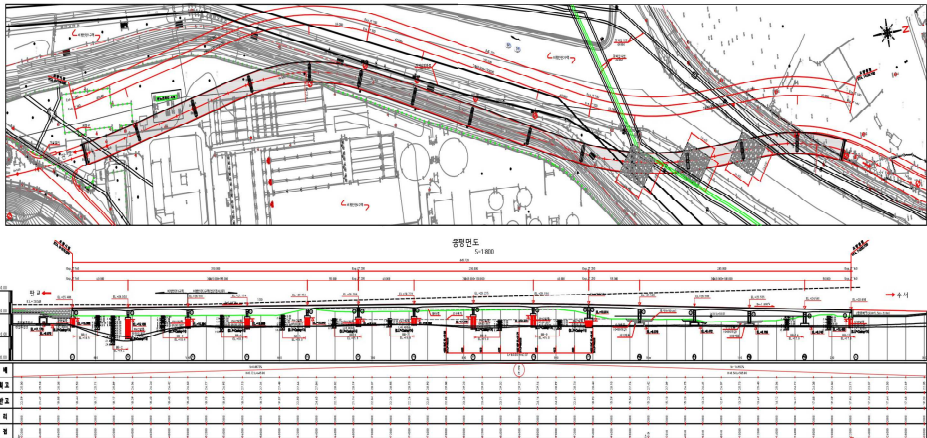
다. 자료분석 결과요약

보존대상 목록		관리주체 보유현황	비 고
설계 도서	◦ 공통 - 준공내역서 - 공사시방서 - 각종계산서 - 토질 및 지반조사 보고서 - 기타 특이사항 보고서	보유	시설물정보관리 종합시스템(FMS) (위례신도시 탄천변도로 건설공사)
	◦ 설계도면 - 위치도, 평면도, 단면도(중·횡)	보유	시설물정보관리 종합시스템(FMS)
시설물 관리대장	◦ 기본 현황 ◦ 상제 제원 ◦ 유지관리 이력	보유	시설물정보관리 종합시스템(FMS)
시공관련 자료	◦ 시공관련 자료 ◦ 품질관리 관련자료 - 재료증명서 - 품질시험기록 - 관리 및 선정시험 기록 등 각종 시험 기록 - 시설물의 주요 구조 부위에 대한 계측 관련자료 ◦ 사고기록	보유	시설물정보관리 종합시스템(FMS) (위례신도시 탄천변도로 건설공사)
안전점검 및 정밀안전진단 자료		보유	시설물정보관리 종합시스템(FMS)
시설물 보수·보강 자료		—	2025년 상반기 정밀안전점검 보고서 수록 (위례신도시 탄천변도로 준공현장 탄천대교 하자보수공사)

2. 시설물별 점검결과

2.1 탄천대교

2.1.1 일반사항

구 분		내 용	
시설물명		탄천대교	
준공년월일		2019년 06월 19일	
시설물위치		시점: 경기도 성남시 수정구 탄천로 809, 수정구 북정동 탄천대교(북정동) 종점: 서울특별시 강남구 현릉로718길 14, 강남구 세곡동 탄천대교(세곡동)	
설계하중		DB-24 / DL-24	노선명(이정)
제원	연장	L = 845.0m(60+3@65+55+60+2@65+60+55+3@60+50)	
	폭	B = 18.4m (왕복4차로)	
구조 형식	상부	강교	기초 교대
	하부	교대 : 역T형, 교각 : π 형, T형	교각
교량받침		고감쇠 고무받침(HDRB)	신축이음
설계사		(주)이산, (주)평화엔지니어링, (주)용마엔지니어링	시공사
부착시설내용		콘크리트 방호벽, 강재 난간	내진설계 유무
교차시설물 (도로, 철도, 하천)		탄천	통과 높이
기타		설계도서 일부보유	
기 타			

2.1.2 현장조사

가. 현장조사 결과

1) 콘크리트 바닥판 하면

- 조사된 균열(0.3mm미만)의 경우 건조수축 및 온도변화, 백태의 경우 우수유입 및 습기흡착, 재료분리의 경우 다짐불량 등에 의한 손상으로 사료되며, 구조적인 영향을 미치는 손상은 아니나 내구성 확보 차원에서 단면보수 등의 적절한 보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

2) 거더

- 조사된 거더외부의 도장박리의 경우 도장미흡, 외기노출, 공용 중 노후화, 굽힘의 경우 시공 중 외부충격, 도장박리 및 부식, 부식의 경우 손상부 우수유입 및 습기흡착 등에 의한 손상으로 사료되며, 구조적인 영향을 미치는 손상은 아니나 내구성 확보 차원에서 채도장 등 적절한 보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.
- 조사된 거더내부의 실란트 미시공의 경우 시공미흡 등에 의한 손상으로 스프라이스 플레이트의 이음부로 우수가 침투되어 거더내부에 습윤환경이 조성될 경우 부식이 유발될 수 있으므로 실링처리 등의 적절한 보수를 취하는 것이 바람직할 것으로 사료된다.

3) 가로보 및 세로보

- 세로보에서 조사된 부식의 경우 우수노출 및 습기접촉 등에 의한 손상으로 판단되며, 부식의 경우 강재의 모재 두께 감소를 유발할 수 있으므로 내구성 저하방지 및 진전방지 차원에서 채도장 등의 적절한 보수를 실시하는 것이 바람직하다고 판단된다.

4) 교대

- 조사된 교대 균열(0.3mm미만, 이상), 보수부 채균열(0.3mm미만), 균열부백태의 경우 건조수축 및 온도변화, 균열부백태, 누수오염, 백태의 경우 손상부 우수유입 및 습기흡착, 들뜸, 박락의 경우 장기공용 및 시공초기 다짐불량에 의한 손상이며, 구조적인 영향을 미치는 손상은 아니나 손상부 우수유입이 용이하여 이로 인한 진전이 우려되므로 진전방지를 위한 표면처리를 실시하는 것이 적절할 것으로 사료된다. 균열(0.3mm 이상)의 경우 내구성 저하방지를 위해 주입보수를 실시하는 것이 필요하다.
- 조사된 교대 실란트 파손(찢어짐)의 경우 공용 중 노후화 등에 의한 손상으로 판단되며, 노출된 이음부의 보호를 위해 실링처리 등의 보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 사료된다.
- 조사된 교대 체수흔적, 체수, 토사퇴적의 경우 신축이음 하부 유도배수관 고무재 파손(찢어짐)이 원인이 되어 발생한 누수에 의한 손상으로 원인이 되는 신축이음 손상에 대한 보수가 필요하며, 주의관찰 후 신축이음 보수와 연계하여 정비 등의 적절한 보수를 실시하는 것이 바

람직할 것으로 사료된다.

5) 교각

- 조사된 교각 균열(0.3mm미만, 이상), 보수부 채균열(0.3mm미만), 망상균열의 경우 건조수축 및 온도변화, 굽힘, 박리의 경우 외부충격 및 시공초기 다짐불량에 의해 발생된 것으로 판단되며, 구조적인 영향을 미치는 손상은 아니나 내구성 확보를 위한 표면처리, 단면보수 등을 실시하는 것이 바람직할 것으로 사료된다. 균열(0.3mm 이상)의 경우 내구성 저하방지를 위해 주입보수를 실시하는 것이 필요하다.
- 조사된 교각 누수오염, 누수 및 백태, 백태의 경우 우수유입 등에 의해 발생된 것으로 판단되며, 손상부 우수유입이 용이하여 진전이 우려되므로 진전방지 및 내구성 확보를 위한 표면처리 등의 보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 사료된다.
- 조사된 교각 자재적치의 경우 하부 점거 등에 의한 손상으로 판단되며, 적치된 자재는 화재의 시발점이 되는 등의 우려가 있으므로 시설물의 안전성을 위한 정비 등의 조치가 필요하다고 판단된다.

6) 교량받침

- 조사된 교량받침 받침 부식의 경우 외부 우수유입 및 습기흡착, 몰탈 균열(0.3mm미만), 받침 콘크리트 균열(0.3mm미만)의 경우 온도변화 및 건조수축, 받침 콘크리트 박리의 경우 다짐불량 등에 의한 손상으로 판단되며, 교량받침의 기능에 영향을 미치는 손상은 아니나 부재의 내구성 확보 차원에서 채도장, 표면처리, 단면보수 등 적절한 보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 사료된다.
- 조사된 교량받침 고무패드 파손의 경우 시공 중 외부충격 등에 의한 손상으로 판단되며, 손상 범위가 비교적 경미하나, 진전 시 부재의 기능에 영향을 미치는 손상이므로 정기적인 점검을 통해 진전여부를 확인하는 주의관찰을 실시하고 진전 시 손상 정도에 따라 교체 등의 보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 사료된다.

7) 신축이음장치

- 조사된 신축이음에 발생한 후타재 균열 및 망상균열의 경우 차량통행 시 발생한 윤하중, 장기공용에 의한 재료열화, 차수판 변형, 접속부 이격의 경우 시공미흡, 외부충격 등에 의한 손상으로 판단되며, 차량의 주행성에 영향을 미치지 않는 손상으로 즉각적인 보수보다는 주의관찰 후 손상의 진전 시 표면처리, 단면보수, 차수판 교체, 재포장 등의 적절한 보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 사료된다.
- 조사된 신축이음에 발생한 후타재 파손의 경우 차량통행 시 발생한 윤하중, 장기공용에 따른

재료열화 및 기존 미세균열 진전 등에 의한 손상으로 판단되며, 차량통행에 불쾌감을 발생시키는 것은 물론 진전 시 원활한 주행에 영향을 주어 안전사고가 우려되므로 단면보수 등의 적절한 보수를 실시하는 것이 바람직할것으로 사료된다.

- 조사된 신축이음 차수관 볼트풀림의 경우 볼트 체결 불량 및 차량통행 시 발생한 진동, 유간 토사퇴적의 경우 공용 중 토사 및 비산먼지 퇴적에 의한 손상으로 판단되며, 볼트풀림의 경우 차수관의 고정불량을 유발하고 토사퇴적은 신축이음의 원활한 배수를 방해하므로 정비 등의 적절한 보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 사료된다.
- 조사된 신축이음 하부 유도배수관 고무재 파손(찢어짐)의 경우 시공불량 및 공용 중 노후화에 의한 손상으로 판단되며, 손상으로 인해 신축이음 하부에 누수가 발생하여 백태, 부식, 체수 등의 손상이 유발되는 원인이 되므로 재설치 등의 적절한 보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 사료된다
- 조사된 신축이음 하부 보수미흡(찢어짐)의 경우 유도배수관 고무재 파손(찢어짐)에 대한 실란트 충전이 불완전하게 수행된 것으로 판단되며, 유도배수관 고무재를 재설치하여 차수 및 기능 확보를 확보한다면 추가적인 조치는 필요 없을 것으로 판단된다.

8) 교면포장

- 교면포장에 발생한 포장 균열, 포장마모 및 망상균열, 망상균열의 경우 차량의 운하중, 공용 중 열화 등 복합적인 원인에 의해 발생한 것으로 판단되며, 차량의 주행성에 영향을 미치지 않는 손상으로 즉각적인 보수보다는 주의관찰 후 손상의 진전 시 재포장 등의 적절한 보수를 실시하는 것이 바람직할것으로 사료된다.
- 조사된 포장 박락, 박리, 파손의 경우 차량통행 시 발생한 운하중, 다짐불량 등에 의해 발생한 손상으로 차량통행에 불쾌감을 발생시키는 것은 물론 진전 시 원활한 주행에 영향을 주어 안전사고가 우려되므로 단면보수, 부분 재포장 등의 적절한 보수를 실시하는 것이 바람직할것으로 사료된다.

9) 배수시설

- 교면포장에 발생한 포장 균열, 포장마모 및 망상균열, 망상균열의 경우 차량의 운하중, 공용 중 열화 등 복합적인 원인에 의해 발생한 것으로 판단되며, 차량의 주행성에 영향을 미치지 않는 손상으로 즉각적인 보수보다는 주의관찰 후 손상의 진전 시 재포장 등의 적절한 보수를 실시하는 것이 바람직할것으로 사료된다.
- 조사된 포장 박락, 박리, 파손의 경우 차량통행 시 발생한 운하중, 다짐불량 등에 의해 발생한 손상으로 차량통행에 불쾌감을 발생시키는 것은 물론 진전 시 원활한 주행에 영향을 주어 안전사고가 우려되므로 단면보수, 부분 재포장 등의 적절한 보수를 실시하는 것이 바람직할것

으로 사료된다.

10) 난간 및 연석

- 조사된 균열(0.3mm미만), 보수부 재균열, 균열부백태의 경우 건조수축, 온도변화, 손상부 우수유입 등의 복합적인 원인에 의해 발생된 것으로 진전방지를 위해 표면처리 등의 적절한 보수를 실시하는 것이 적절할 것으로 사료된다.
- 조사된 박락, 박리, 파손, 굽힘 등의 손상의 경우 다짐불량, 외부충격, 공용 중 열화 등의 복합적인 원인에 의한 손상으로 판단되며, 시설물의 기능에 영향을 미치는 손상은 아니나 부재의 내구성 확보 차원에서 단면보수를 실시하는 것이 필요하다.
- 조사된 철근노출의 경우 다짐불량, 피복두께 부족 등에 의한 손상으로 판단되며, 진전 시 철근의 부식으로 인한 2차 손상이 우려되므로 손상의 진전방지 및 내구성 확보 차원에서 단면 보수(방청) 등 적절한 보수를 실시하는 것이 요구된다.
- 조사된 난간 덮개탈락, 난간변형의 경우 시공불량 및 외부충격 등에 의한 손상으로 판단되며, 부재의 기능성 저하방지를 위해 재설치 등의 적절한 보수를 실시하는 것이 필요할 것으로 사료된다.

11) 공중이 이용하는 부위

- 공중이 이용하는 부위중 추락방지시설은 방호벽, 도로포장은 교면포장, 도로부 신축이음부는 신축이음장치에 기입된 내용으로 대체하였으며, 환기구 등의 덮개는 미설치된 상태이다.

2.1.3 결론

- 금회 점검대상 시설물인 탄천대교는 제1종 시설물로 이전점검(2025년 상반기 정밀안전점검)과 비교결과, 교대, 교각, 배수시설 등 일부 기존손상에 대하여 표면처리, 단면보수, 되메우기 등의 보수가 실시된 것으로 확인되었으며, 금회 점검에서 신규손상은 체수 등의 손상이 확인되었다, 시설물의 안전등급은 ‘양호’로 지정하였다.

2.1.4 종합결론, 정밀안전진단 및 사용제한의 필요성 여부

- 대상 시설물에 대한 안전점검 결과, 국부적으로 손상이 발생하였으나 시설물의 전반적인 안전성 및 기능성에는 특별한 문제가 없는 상태로서 주기적인 점검을 통한 관리를 시행한다면 대상시설물의 사용성은 확보될 수 있을 것으로 판단된다.
- 대상 시설물은 금회 안전점검결과, 정밀안전진단 및 사용제한이 필요치 않다.

2.1.5 유지관리 시 특별한 관리가 요구되는 사항

- 신축이음 하부 하부 유도배수관 고무재 파손(찢어짐) 및 하부 고무재 보수미흡(찢어짐): 재설치 등의 적절한 보수가 필요하며 추후 점검 시 보수 및 진전여부를 확인하는 것이 요구된다.
- 교각 균열(0.3mm이상): 주입보수가 필요하며 추후 점검 시 보수 및 진전여부를 확인하는 것이 요구된다.
- 교량받침 본체부식: 재도장이 필요하며 추후 점검 시 보수 및 진전여부를 확인하는 것이 요구된다.

2.1.6 안전등급 변경 시 사유

- 해당사항 없음.

2.1.7 기타 필요한 사항

- 시설물의 안전성 유지는 점검 당시에는 양호한 상태로 존재하여도, 이후의 유지관리 상태 및 예기치 않던 외적요인에 의해 잔존해 있던 위험요소가 일시적으로 노출되어 안전성에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 점검 등의 유지관리를 통해 기능성과 안전성을 유지하는 것이 바람직할 것으로 판단되며, FMS에 기록되지 않은 보수·보강실적은 추가적으로 기록되어 추후에 용이한 보수·보강자료로 남기는 것이 필요할 것으로 사료된다.