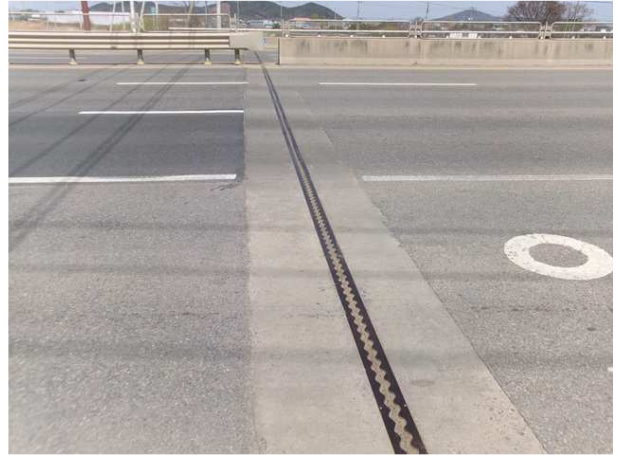


9. 누산교

전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



교량받침 전경



거더 전경



교대 전경



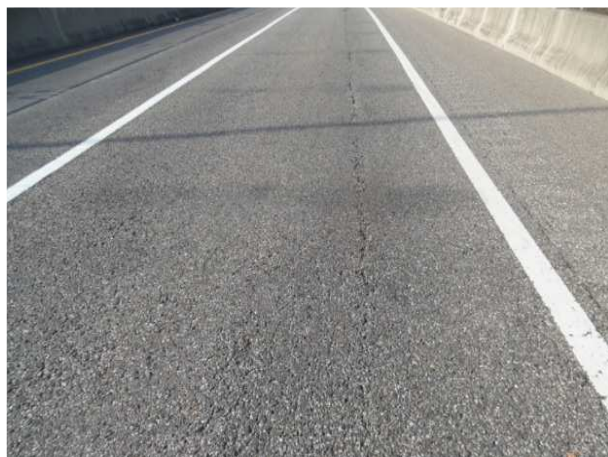
교각 전경

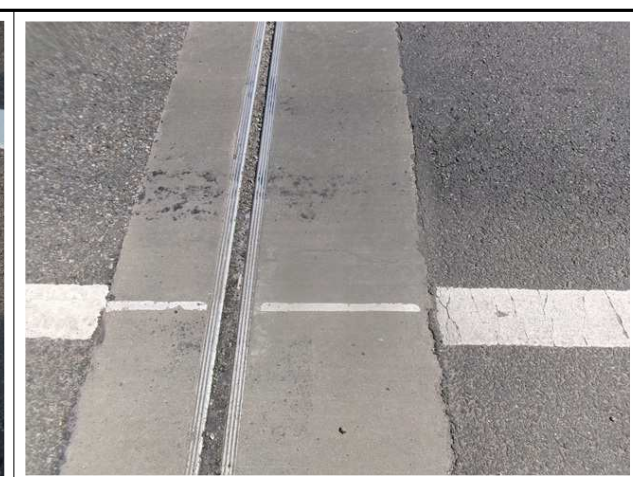
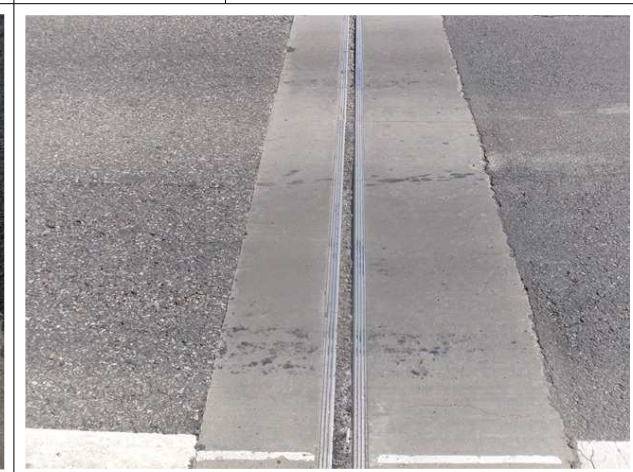
손상현황

			
01 (25년 하반기)	바닥판하면 누수흔적, 백태	01 (26년 상반기)	바닥판하면 누수흔적, 백태
			
02 (25년 하반기)	바닥판하면 백태, 유공관 길이부족	02 (26년 상반기)	바닥판하면 백태, 유공관 길이부족
			
03 (25년 하반기)	교대 박리	03 (26년 상반기)	교대 박리

			
04 (26년 상반기)	교대 파손	05 (26년 상반기)	교대 파손
			
06 (25년 하반기)	교대 실란트 파손	06 (26년 상반기)	교대 실란트 파손
			
07 (25년 하반기)	교대 균열(0.3mm미만)	07 (26년 상반기)	교대 균열(0.3mm미만)

			
08 (25년 하반기)	교대 균열(0.3mm미만)	08 (26년 상반기)	교대 균열(0.3mm미만)
			
09 (25년 하반기)	교면포장 접속부 포장 균열	09 (26년 상반기)	교면포장 접속부 포장 균열
			
10 (25년 하반기)	교면포장 포장 균열	10 (26년 상반기)	교면포장 포장 균열

			
11 (25년 하반기)	교면포장 포장 균열	11 (26년 상반기)	교면포장 포장 균열
			
12 (25년 하반기)	교면포장 접속부 망상균열 보수완료	12 (26년 상반기)	교면포장 접속부 망상균열 보수상태 양호
			
13 (25년 하반기)	교면포장 접속부 포장 파손 보수완료	13 (26년 상반기)	교면포장 접속부 포장 파손 보수상태 양호

	
14 (25년 하반기)	14 (26년 상반기)
	
15 (25년 하반기)	15 (26년 상반기)
	
16 (25년 하반기)	16 (26년 상반기)

14
(25년 하반기)

신축이음 후타재 균열(0.3mm미만)

14
(26년 상반기)

신축이음 후타재 균열(0.3mm미만)

15
(25년 하반기)

신축이음 유간 토사퇴적

15
(26년 상반기)

신축이음 유간 토사퇴적

16
(25년 하반기)

신축이음 후타재 파손

16
(26년 상반기)

신축이음 후타재 파손

	
17 (26년 상반기)	18 (26년 상반기)
	
19 (25년 하반기)	19 (26년 상반기)
	
20 (25년 하반기)	20 (26년 상반기)
신축이음 후타재 균열(0.3mm미만)	신축이음 후타재 균열(0.3mm미만)
신축이음 접속부 단차 보수완료	신축이음 접속부 단차 보수상태 양호
배수시설 배수구 막힘	배수시설 배수구 막힘 보수

			
21 (25년 하반기)	연석 균열(0.3mm미만)	21 (26년 상반기)	연석 균열(0.3mm미만)
			
22 (25년 하반기)	연석 균열(0.3mm미만)	22 (26년 상반기)	연석 균열(0.3mm미만)
			
23 (25년 하반기)	연석 균열(0.3mm미만)	23 (26년 상반기)	연석 균열(0.3mm미만)