

서부간선지하도로 정기 , 정밀안전점검 용역

외관조사망도



(서부간선지하도로 (성산방향))-2공구

서서울도시고속도로(주)

(주)명성엔지니어링



손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	2	3.00	22'상 보수
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	22'상 보수
3	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보수
4	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	m	3	1.80	22'상 보수
5	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.8	-	1.80	m	1	1.80	22'상 보수
6	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
7	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.4	-	0.40	m	7	2.80	22'상 보수
8	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	m	1	0.80	22'상 보수
9	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	4	1.60	22'상 보수
10	22하	측벽부	재균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	23'하 보수
11	22하	측벽부	재균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	23'하 보수
12	22하	측벽부	재균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	2	4.00	23'하 보수
13	22하	천단부	충돌리	-	0.1	0.5	0.05	m²	1	0.05	23'하 보수
14	22하	천단부	박락	-	0.1	1.0	0.10	m²	1	0.10	23'하 보수
15	22하	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	9.0	-	9.00	m	1	9.00	23'하 보수
16	22하	측벽부	재균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	3	6.00	
17	22하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
18	22하	포장부	포장 파손	-	0.2	0.5	0.10	m²	1	0.10	
19	23상	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
20	23상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
21	23상	측벽부	재균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	23'하 보수
22	23상	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
23	23상	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	5.00	23'하 보수
24	23상	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
25	23하	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

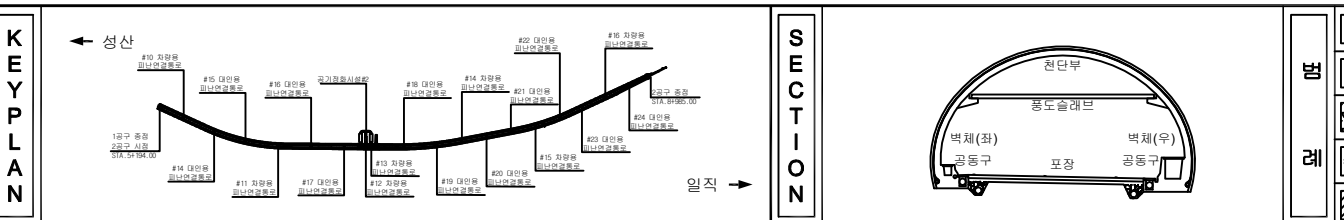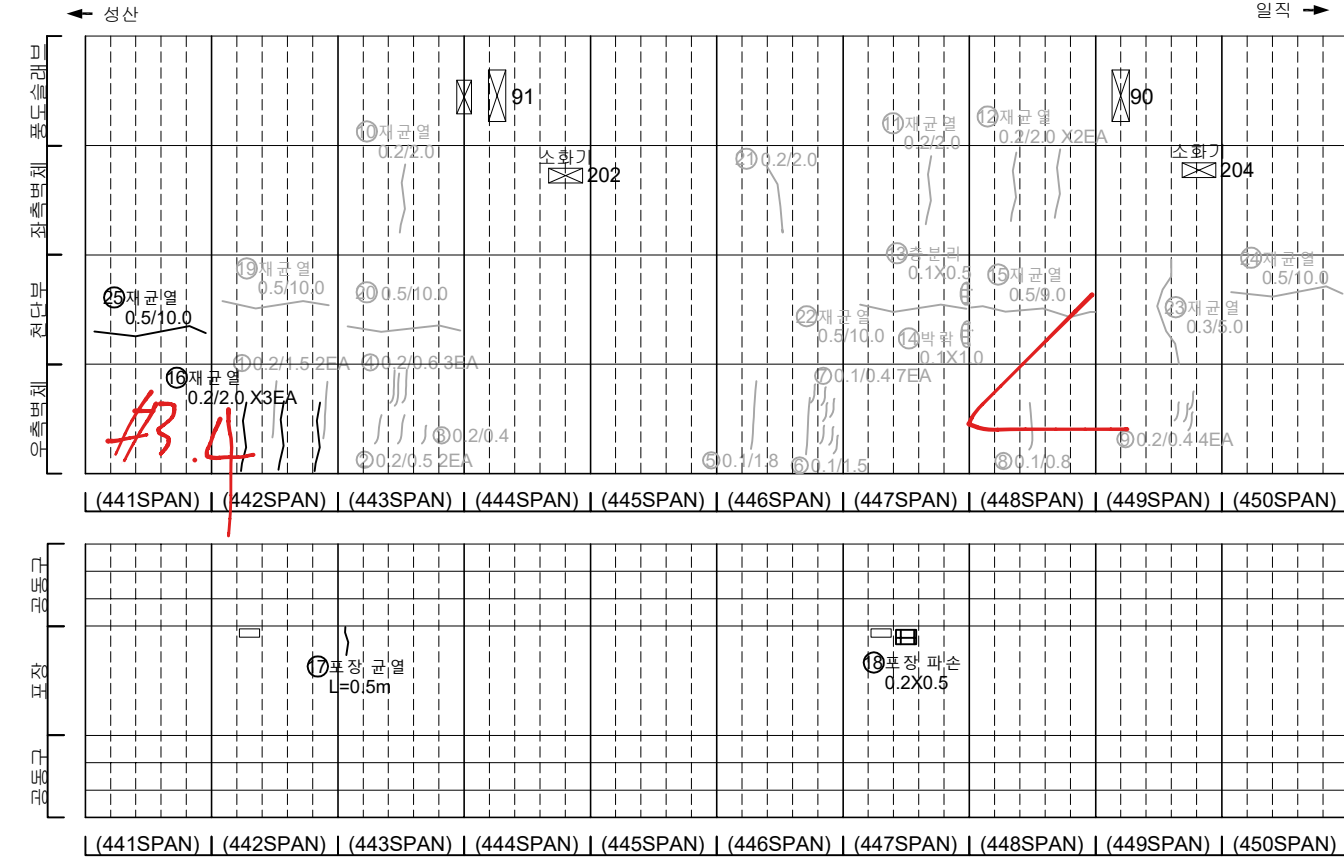




지 역		균열		양상균열		재료분리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		변위, 침하		박리, 파손		채수	용 역 명
		부재 손실		포손		퇴적물	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
		침하,노출		침하		열화	
		파손		침하, 변형		기타	도 면 번호 01

손 상 물 량 표

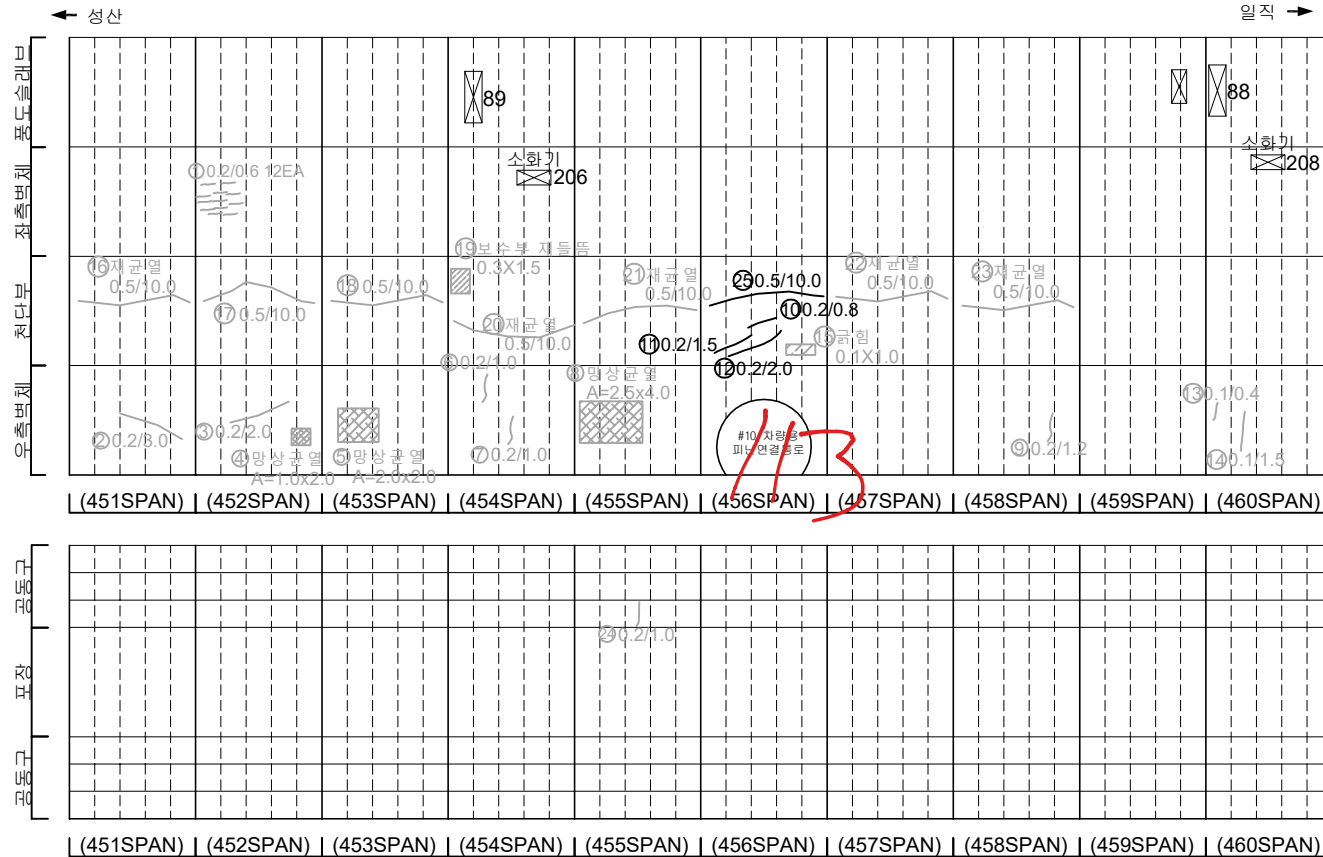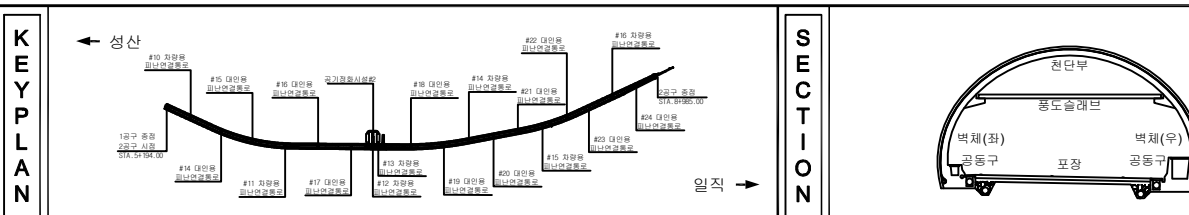[illegible]



지 리		단 면		양상균열		재료분리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		편치, 공동		박리, 파손		채수	용 의 명
		누수, 습함부		토 대		외적물	서부산선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서부산선지하도로 NATM 451~460구간(성산)
		부식		좌굴, 변형		기타	도면번호 02

손 상 물 량 표

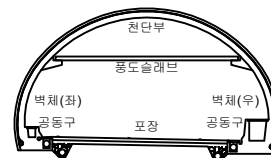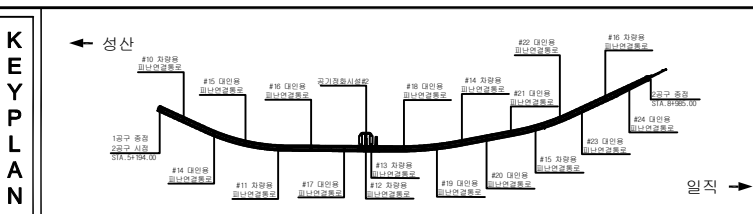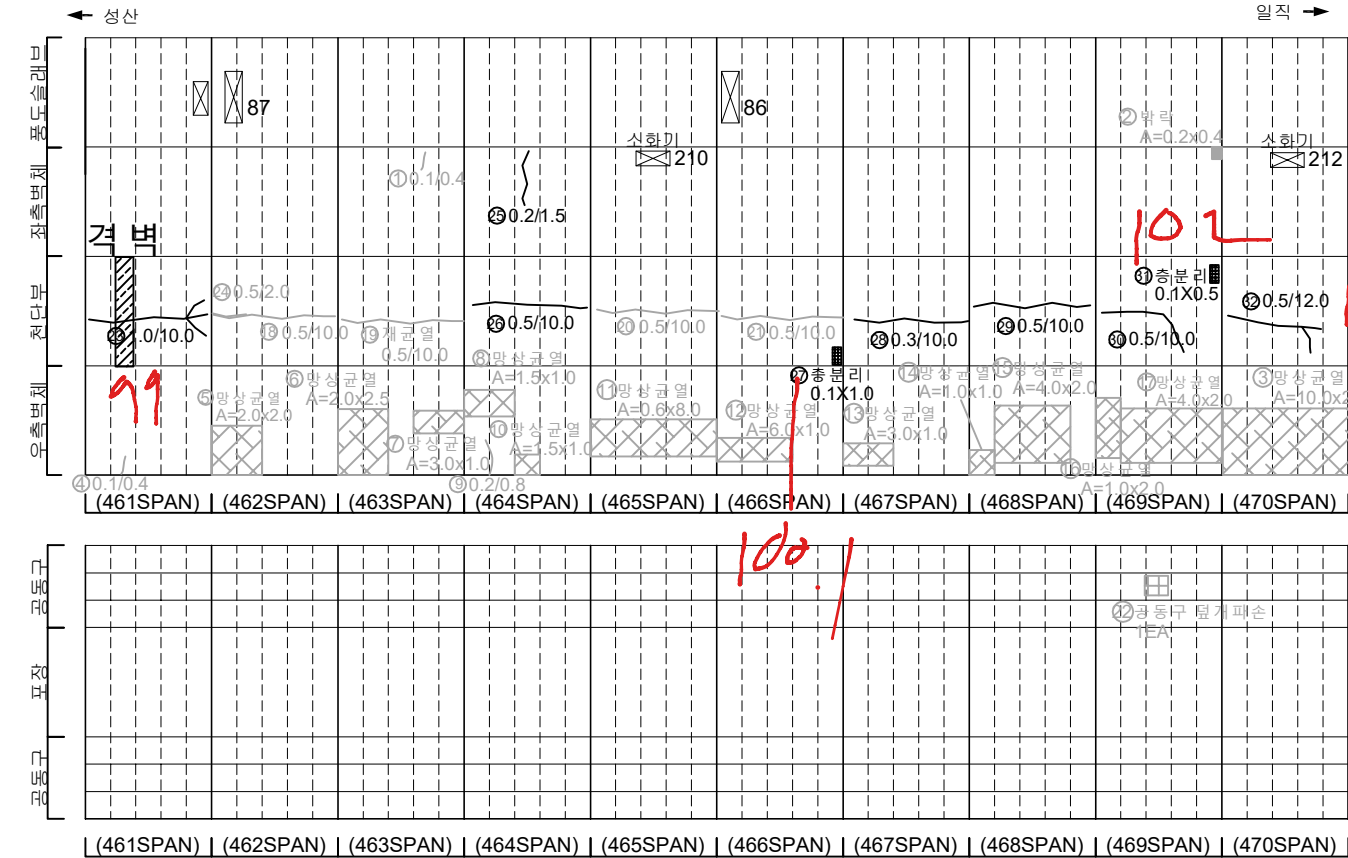[illegible]



부속 표지	 도로	 고속도로	 분기점	발주처 서울특별시고속도로(주)
	 교량	 터널	 수로	용역명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	 철도	 공항	 항만	
	 운하	 댐	 방벽	도면명 서부간선지하도로 NATM 461~470구간(성산)
	 涵洞	 사방	 옹벽	
	 매립지	 준설	 기타	도면번호 03

손 상 물 량 표

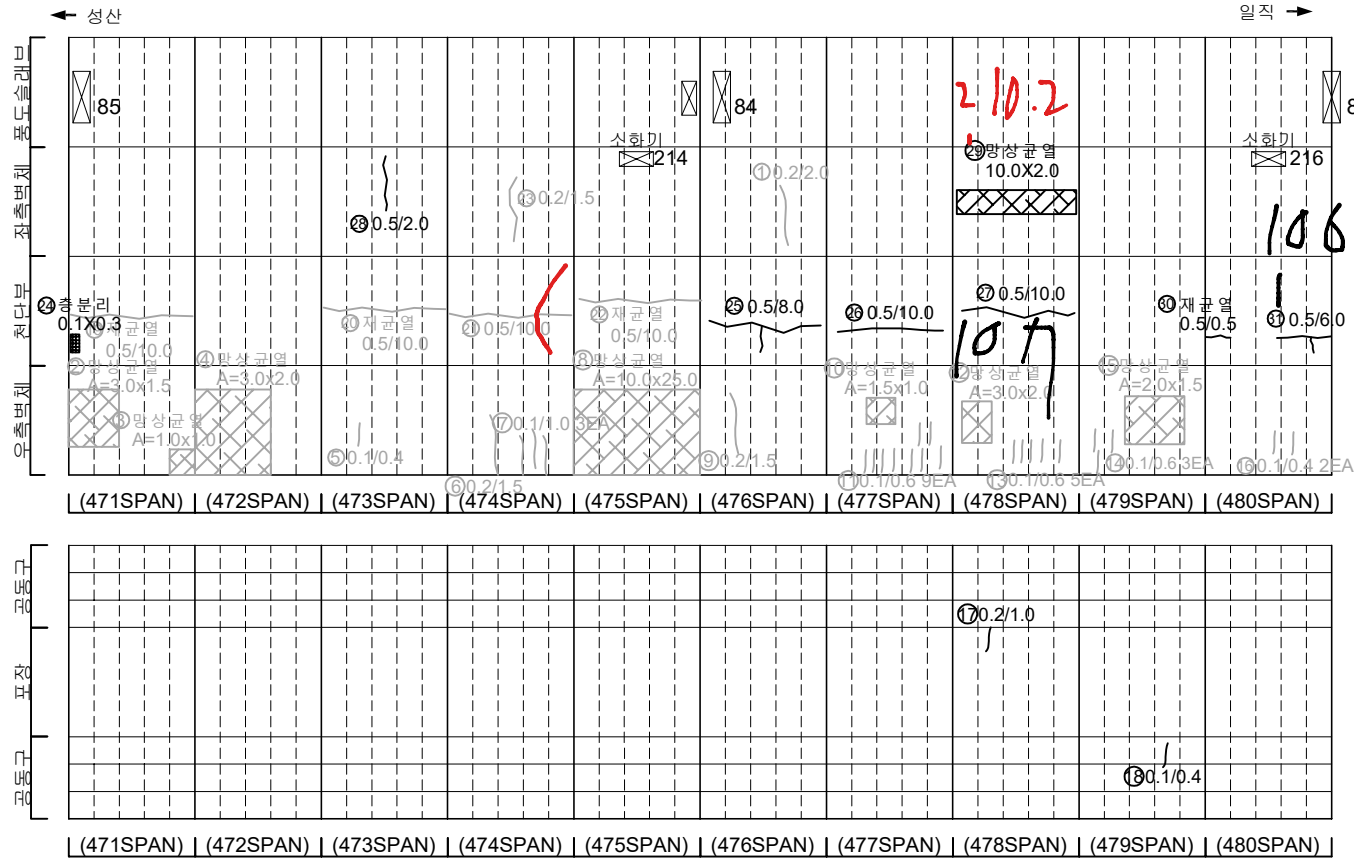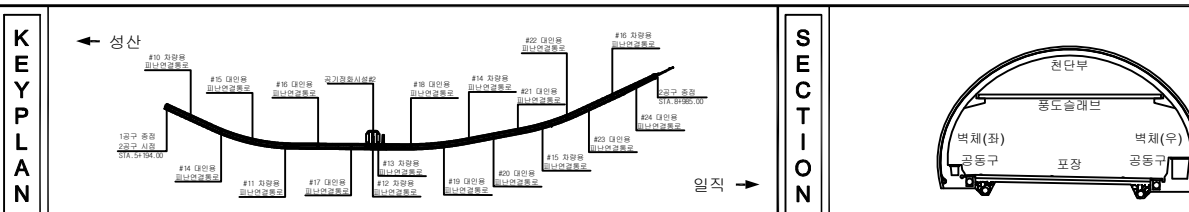[illegible]

지 표				발 주 처 서울특별시고속도로(주)
				용 의 영 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
				도 면 영 서부간선지하도로 NATM 471~480구간(성산)
				도면번호 04


손 상 물 량 표

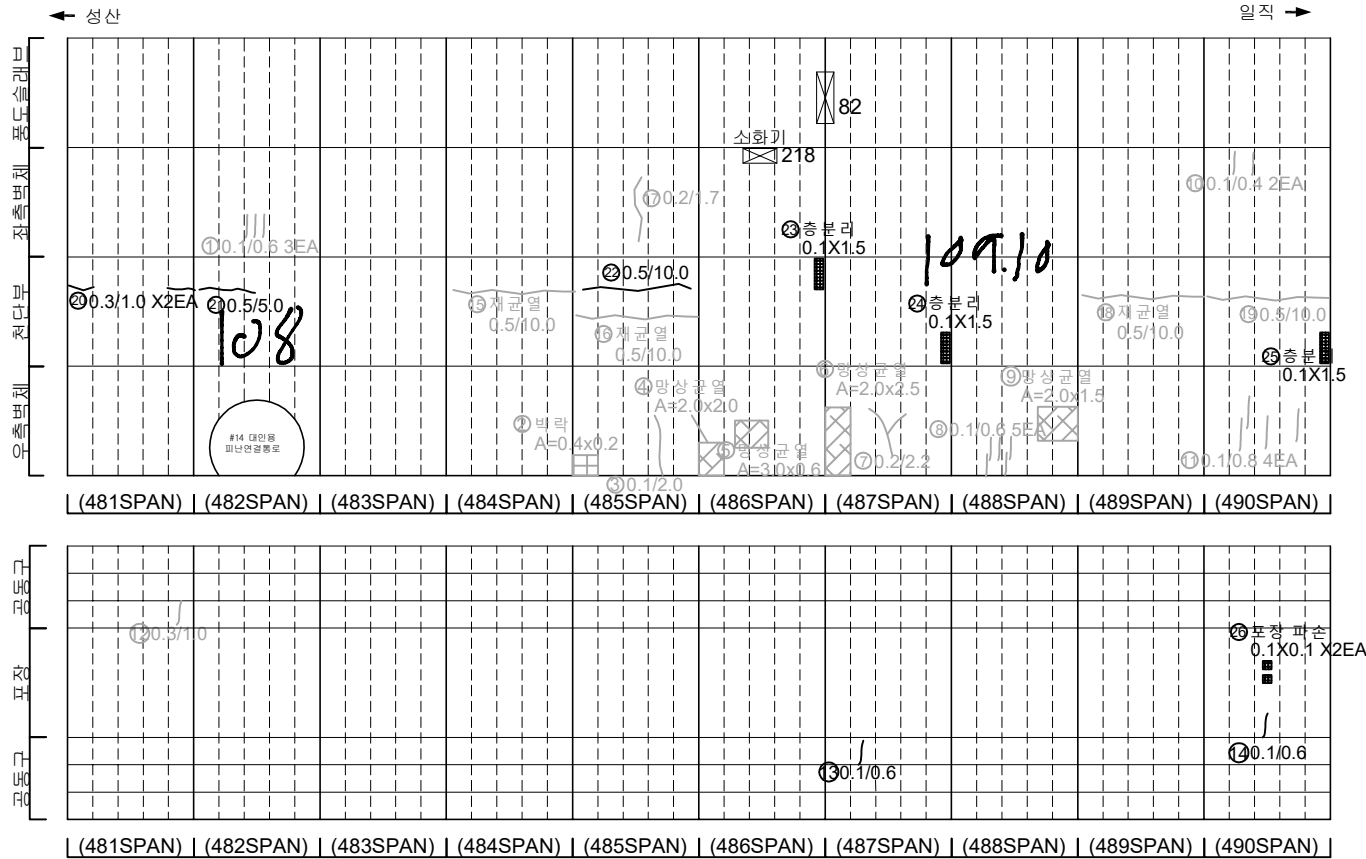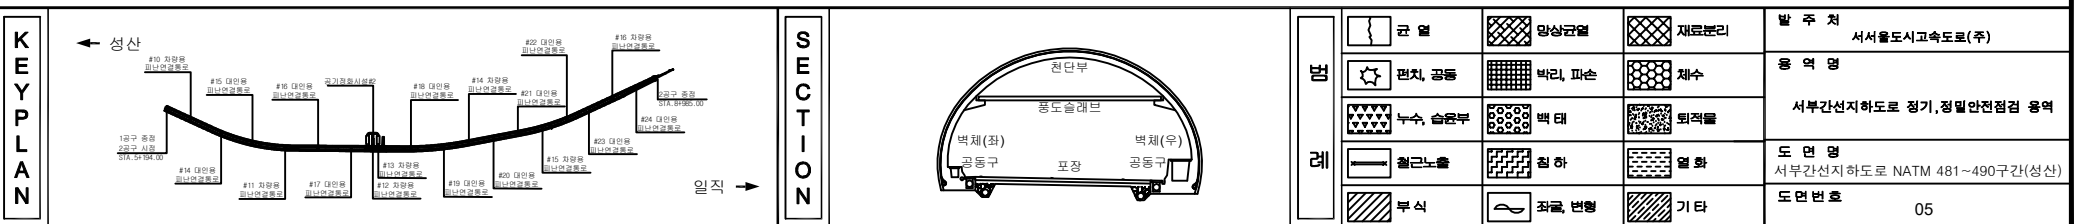[illegible]


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	망상균열	-	2.0	2.0	4.00	m	1	4.00	22'상 보수
2	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.6	-	0.60	m	2	1.20	22'상 보수
3	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	2.5	-	2.50	m	1	2.50	22'상 보수
4	21하	측벽부	망상균열	-	2.0	2.0	4.00	m	1	4.00	22'상 보수
5	21하	측벽부	망상균열	-	3.0	1.5	4.50	m	1	4.50	22'상 보수
6	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
7	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.4	-	0.40	m	1	0.40	22'상 보수
8	21하	측벽부	망상균열	-	10.0	1.5	15.00	m	1	15.00	22'상 보수
9	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
10	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
11	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.8	-	0.80	m	1	0.80	22'상 보수
12	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	m	2	1.60	22'상 보수
13	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
14	21하	공동구	공동구 균열(폭0.1mm)	0.1	0.6	-	0.60	m	1	0.60	
15	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
16	22상	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
17	22상	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
18	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
19	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
20	23하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	1	2.00	23'하 보수
21	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	1.5	-	1.50	m	2	3.00	
22	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
23	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
24	23하	천단부	충분리	-	0.2	1.5	0.30	m	4	1.20	
25	23하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	2	3.00	
26	23하	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

소화전220~222사이
포장부 신축이음부 파손

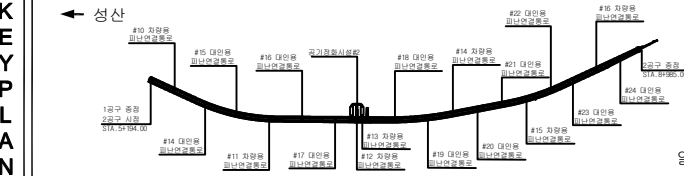

SECTION

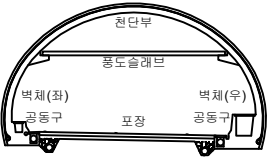

번호	발생 년도	부재	손상현황						비 고
			폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 량량	단위	개소	
1	21하	측벽부		간 결		망상균열		재료분리	
				편치, 공동		박리, 파손		체수	
				누수, 침투		백태		퇴적물	
				철근노출		침하		열화	
				부식		좌굴, 변형		기타	



발 주 처
서서울도시고속도로(주)

용 역 명
서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역

도 면 명
서부간선지하도로 NATM 491~500구간(성산)

도면번호
06


손 상 물 량 표

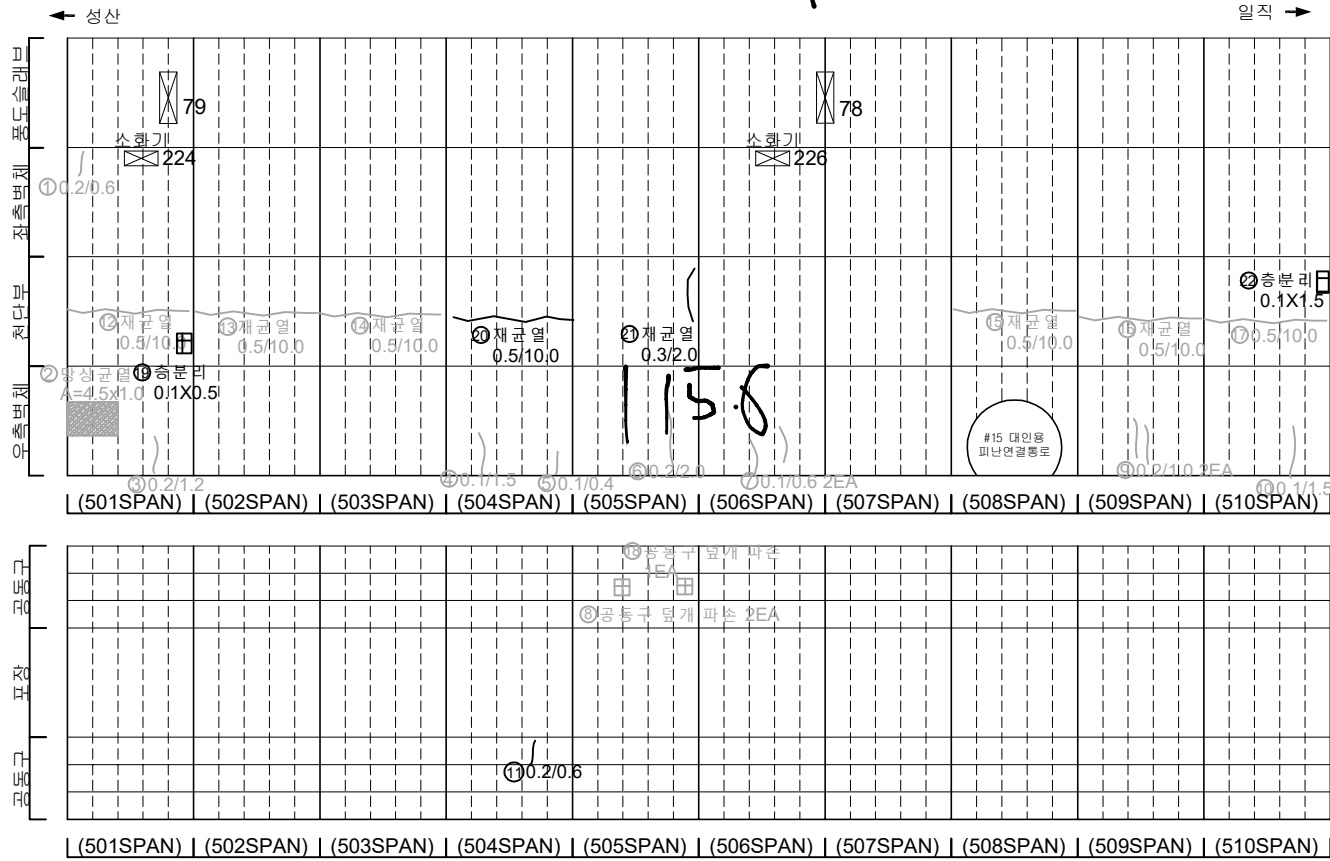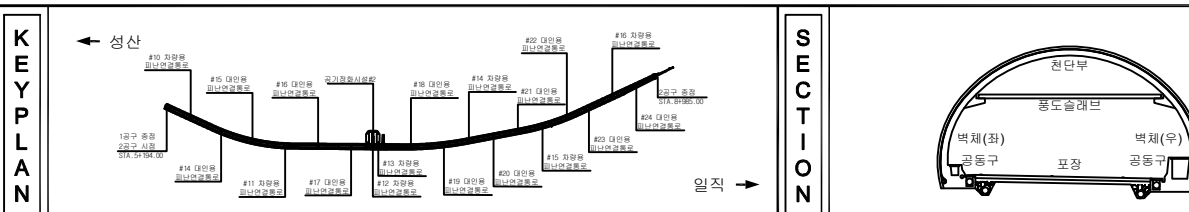[illegible]


지 표		빈		완강간선		재질보합	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		전차선		보도, 민선		철수	용 의 영
		부속		보도		민적보합	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
		철근		철 하		철 하	도 면 영 서부간선지하도로 NATM 501~510구간(성산)
		부속		전차선		기타	도면번호 07

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
2	21하	측벽부	방상균열	-	4.0	1.0	4.00	m	1	4.00	22'상 보수
3	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	2	0.80	22'상 보수
4	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
5	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	m	2	1.20	22'상 보수
6	21하	측벽부	파괴	-	0.1	0.4	0.04	m	1	0.04	22'상 보수
7	21하	측벽부	방상균열	-	1.5	2.0	3.00	m	1	3.00	22'상 보수
8	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
9	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
10	22상	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
11	22상	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
12	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
13	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
14	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
15	23하	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
16	24상	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

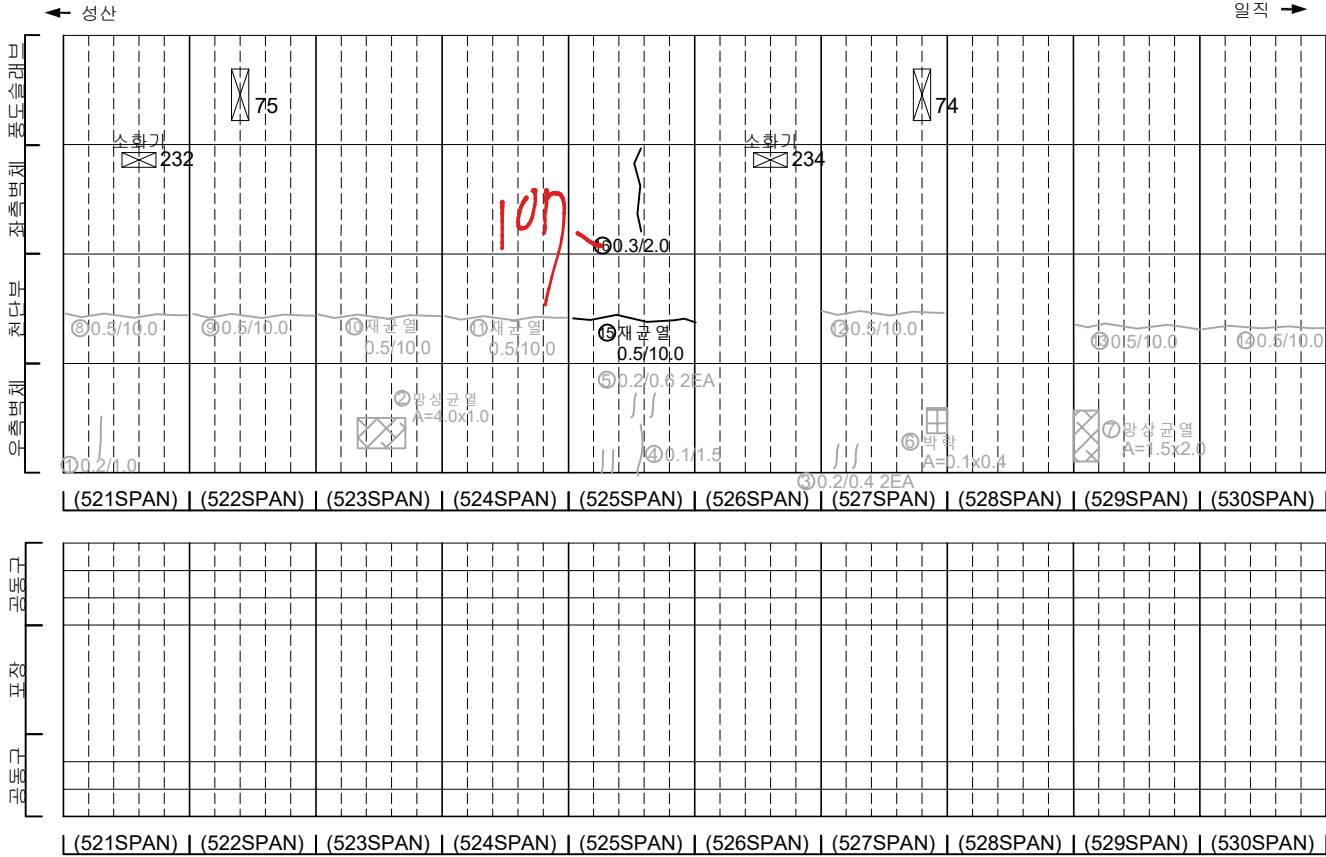

KEY PLAN

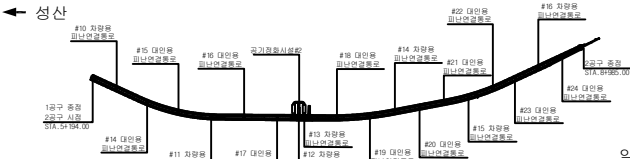

SECTION

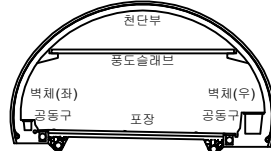


범례


균열	방상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 521~530구간(성산)
도면번호	09

손 상 물 량 표


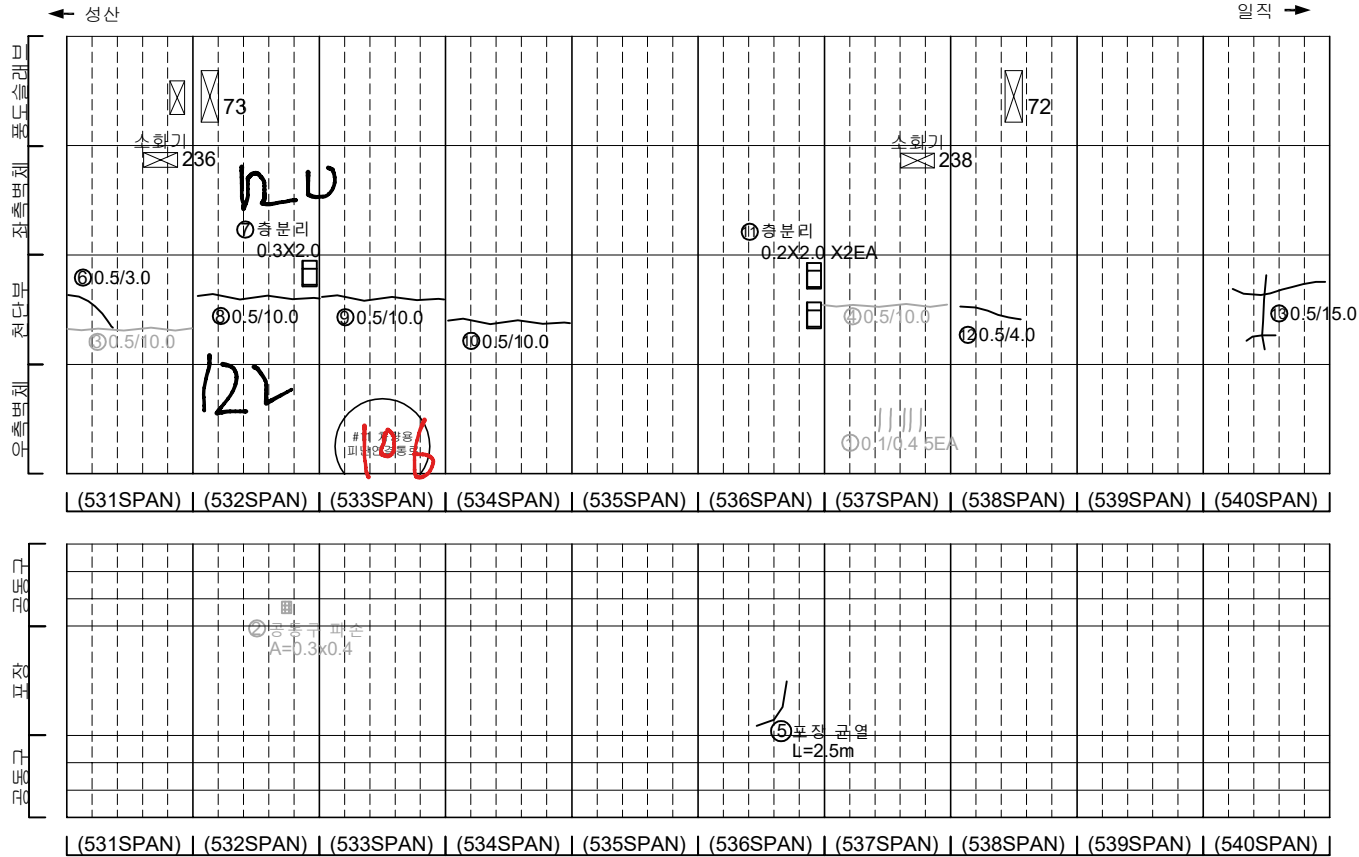
[illegible]

소화전 238~240사이
포장부 2차선 균열 2개

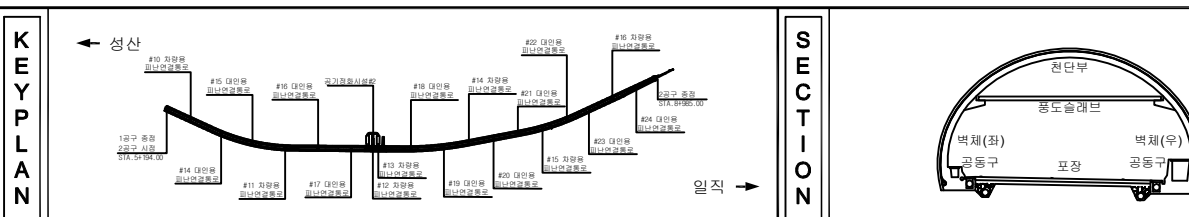




지 도		빈 공간		양상관월		재료분리	발 주 처 서울도시고속도로(주)
		면적, 방통		복단, 파손		채수	용 의 명
		누수, 습기부		토 대		외곽물	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 구역
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 531~540구간(성산)
		부식		좌굴, 변형		기타	도면번호 10

손 상 물 량 표

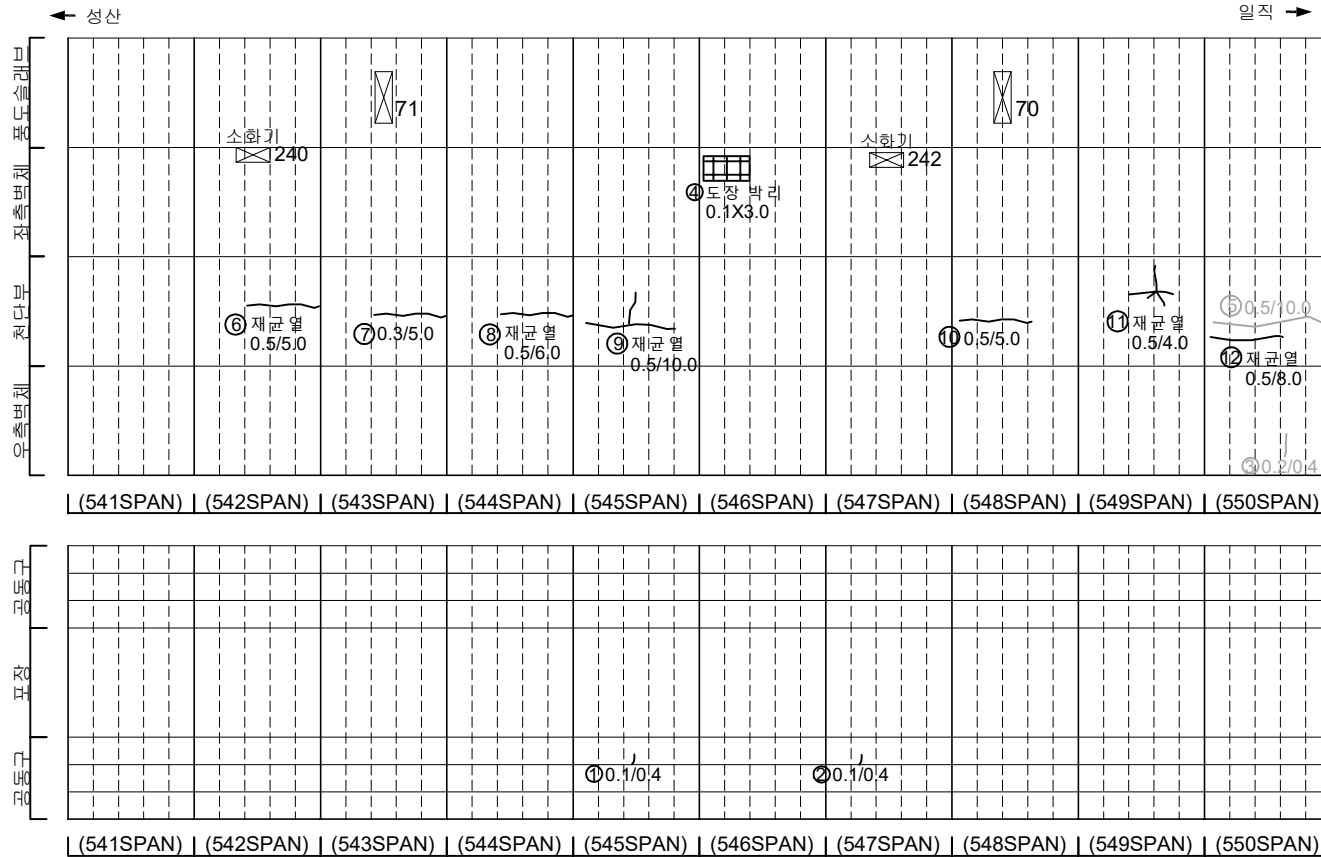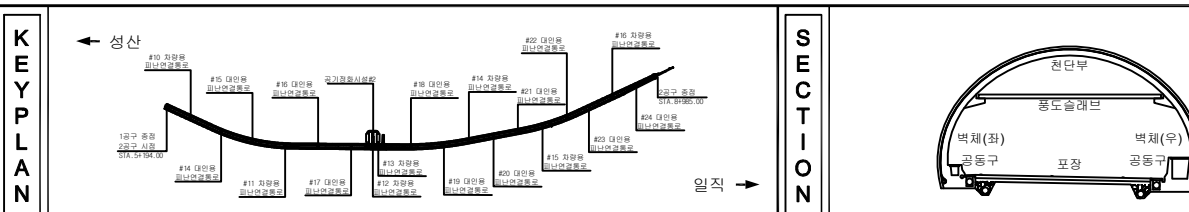[illegible]

지 표				발 주 처 서울특별시고속도로(주)
				용 의 영
				서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
				도 면 영 서부간선지하도로 NATM 541~550구간(성산)
				도면번호 11


손 상 물 량 표

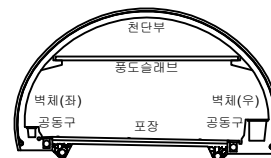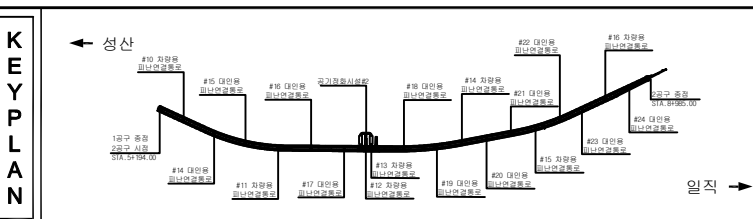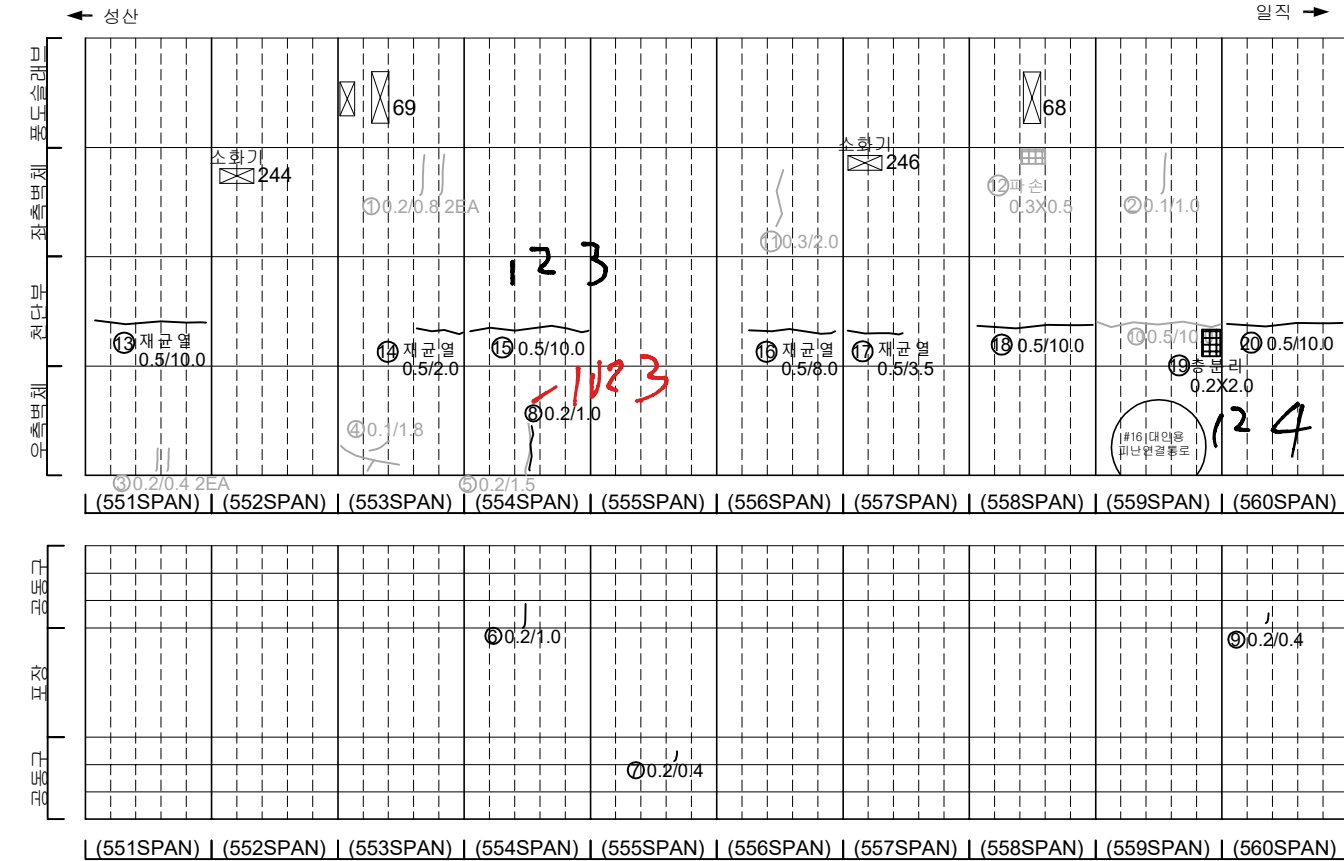[illegible]



지 도		도로		양상간절		재료분리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		터널		박리, 파손		채수	용 역 명 서부간선지하도로 정기, 청밀안전점검 용역
		사면 보강		포 단		퇴적물	
		하천 시설		침 하		열 화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 551~560구간(성산)
		기타					도면 번호 12
		기타					

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		총합 물량
1	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	m	1	0.60	
2	23하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
3	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	7.0	-	7.00	m	1	7.00	
4	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	2.0	-	2.00	m	2	4.00	
5	23하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	8.0	-	8.00	m	1	8.00	
6	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

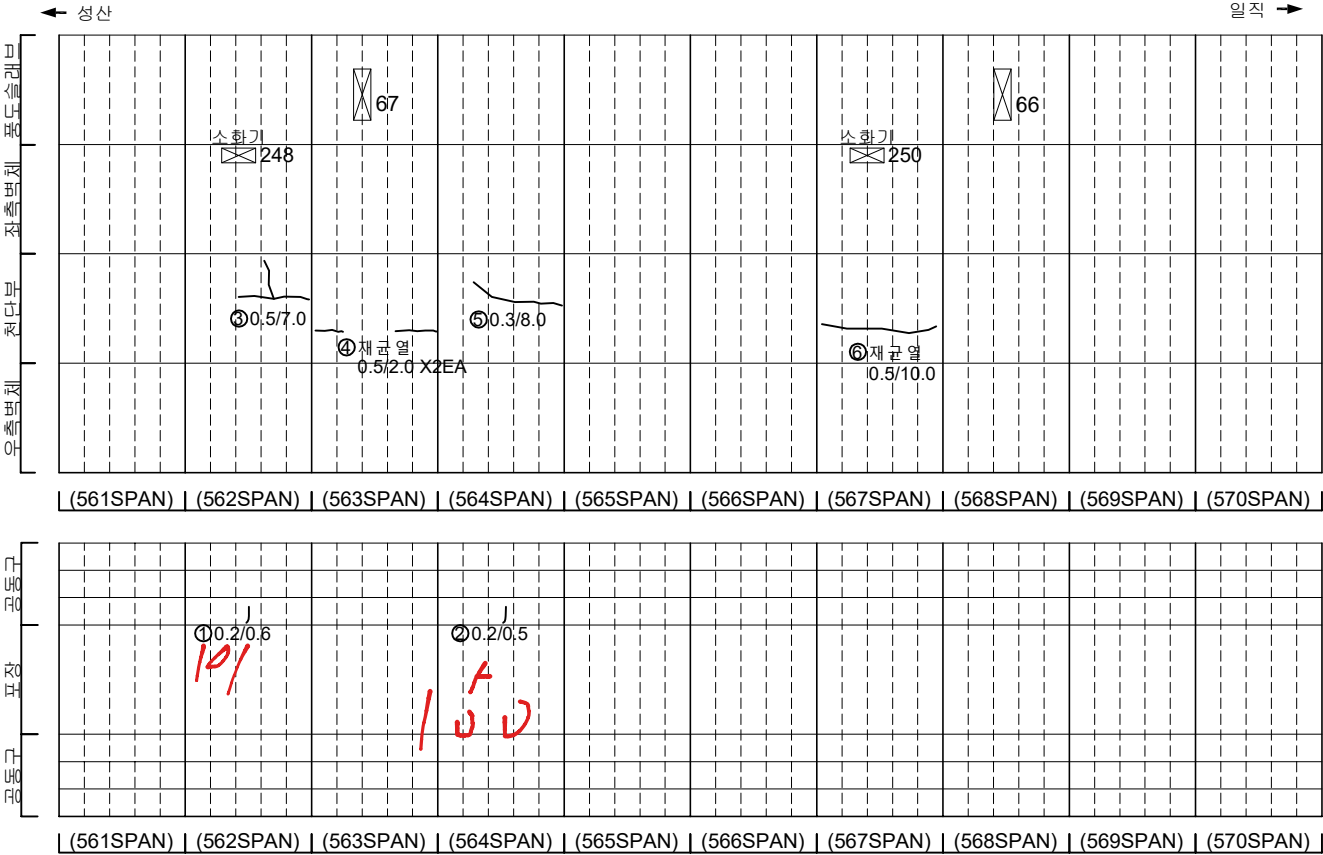


손 상 물 량 표

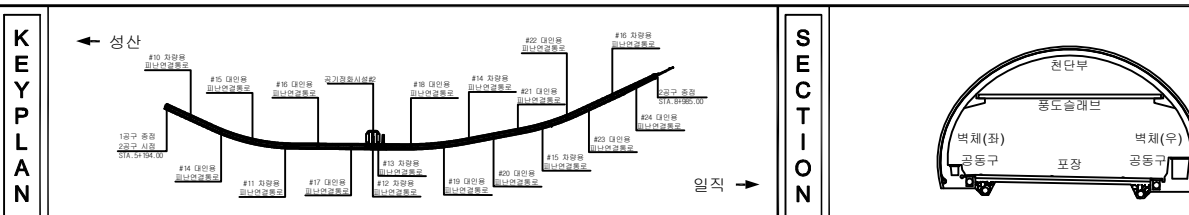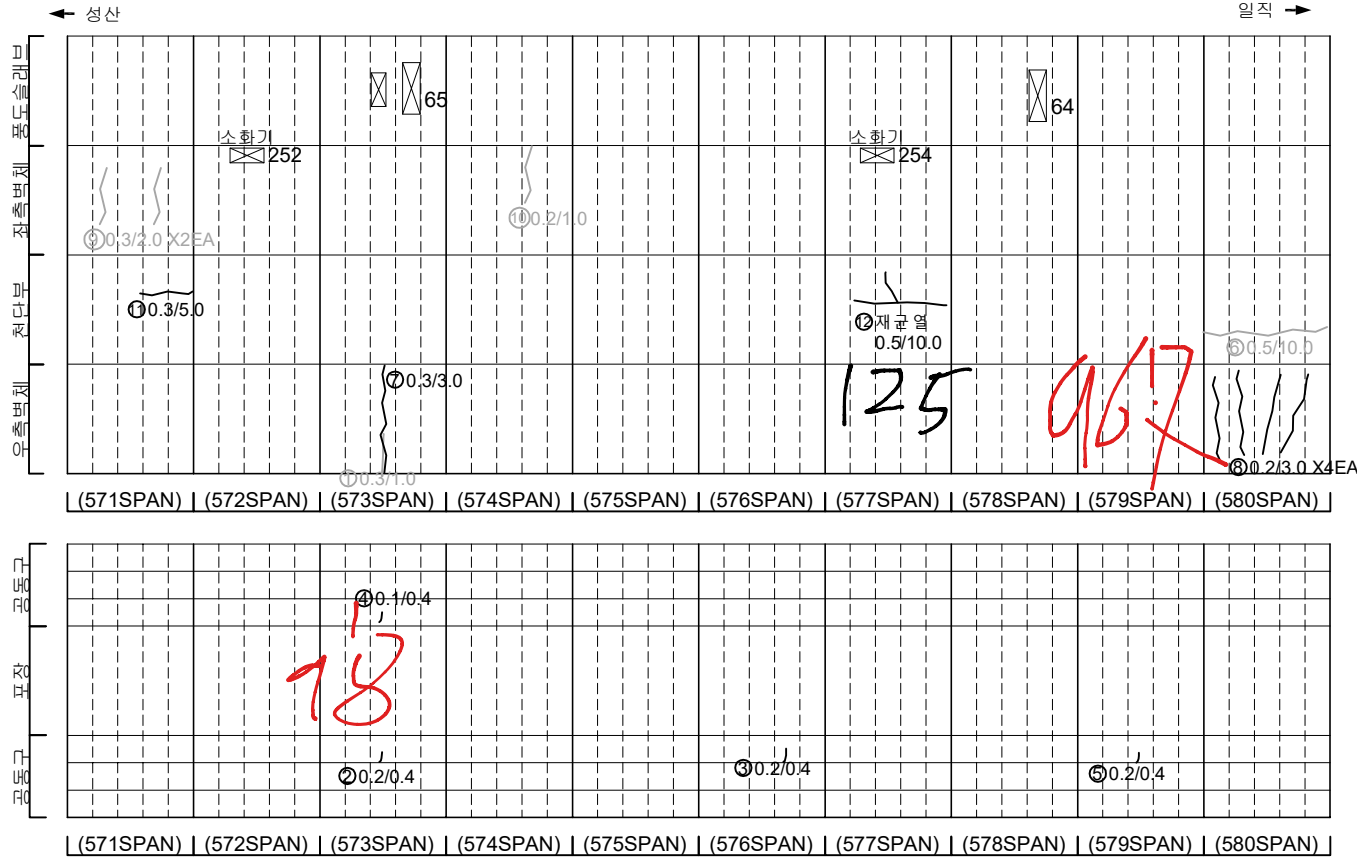[illegible]


지 리		단 면		양상근면		재료분리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
		편치, 광물		박리, 파손		채수	용 의 명
		누수, 습함부		보 대		회격물	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 571~580구간(성산)
		부식		좌굴, 변형		기타	도면번호 14

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	23'하 보수
2	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
3	22상	천단부	파손	-	0.3	0.3	0.09	m ²	1	0.09	23'하 보수
4	22상	풍도슬래브	선호기파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	22'하 보수
5	23하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
6	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

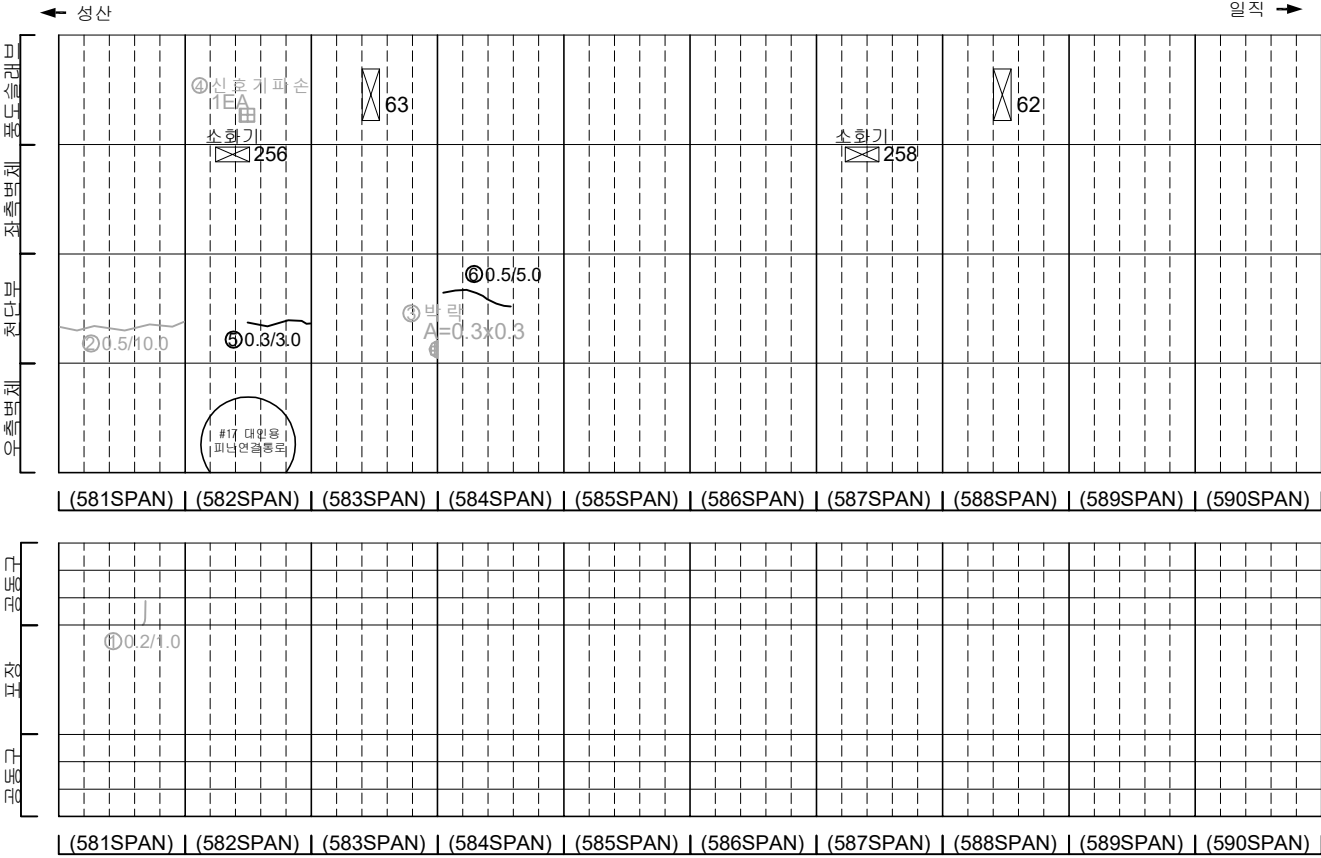

KEY PLAN

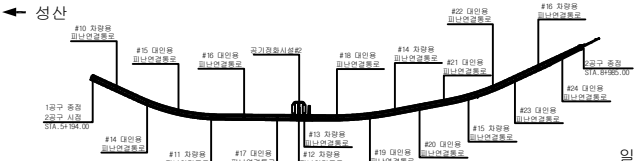

SECTION

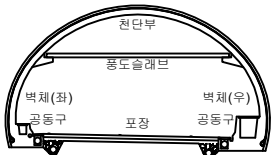



범례

균열	양상균열	재료분리
편지, 공동	바래, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 581~590구간(성산)
도면번호	15




손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.5	-	2.50	m	1	2.50	22'상 보수
2	21하	측벽부	양상균열	-	1.5	2.5	3.75	m	1	3.75	22'상 보수
3	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	25.0	-	25.00	m	1	25.00	23'하 보수
4	22하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
5	22하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
6	22하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
7	23상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	23'하 보수
8	23하	천단부	균열(폭0.5mm~1.0mm)	0.5~1.0	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
9	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

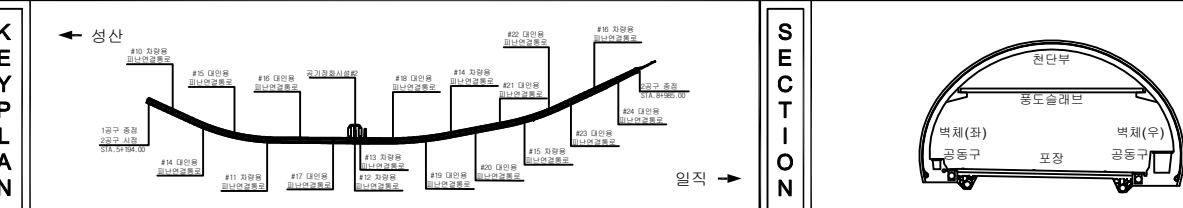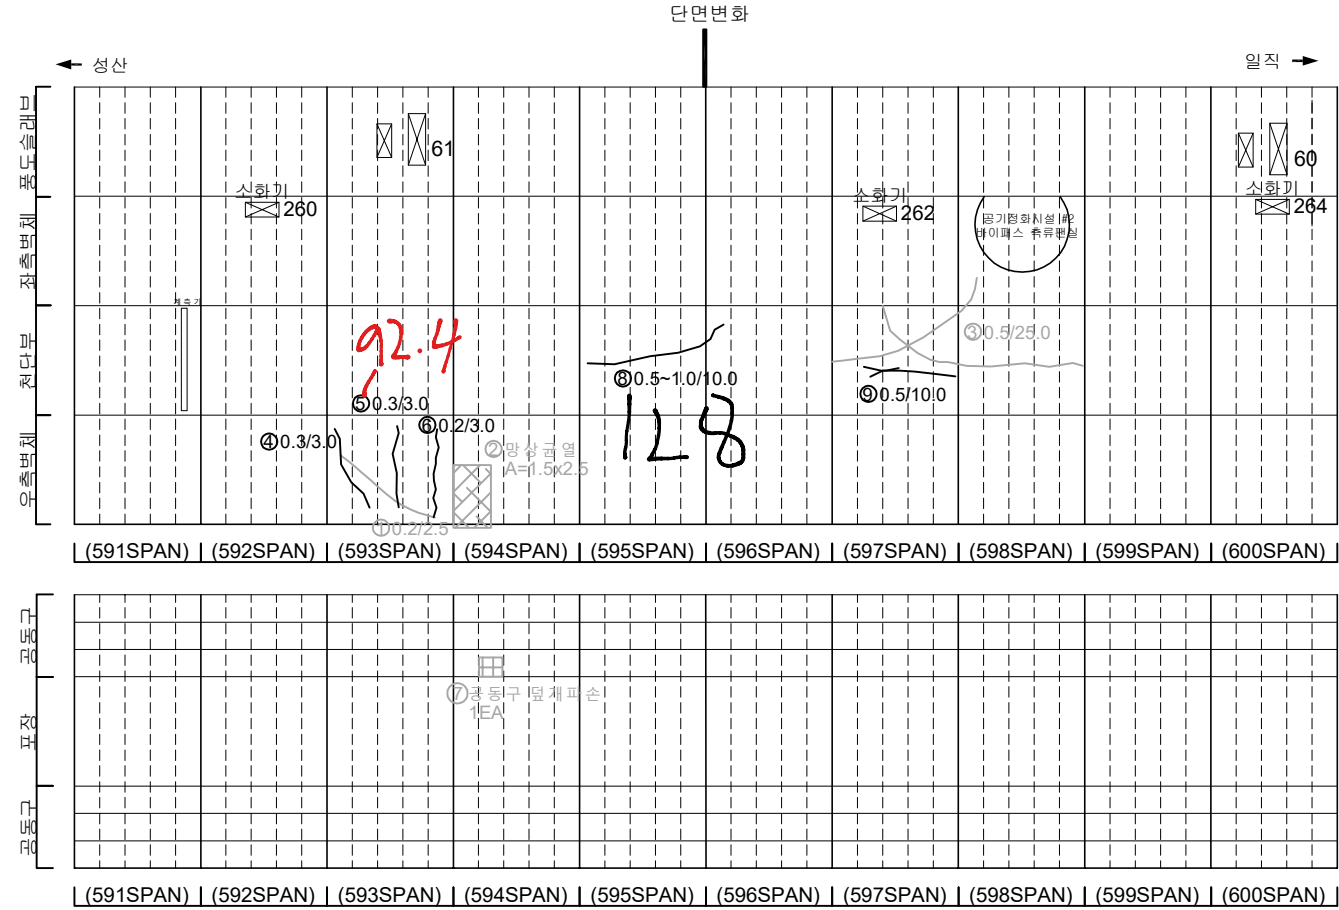

번호	발주처	영역명	도면명	도면번호
1	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
2	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
3	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
4	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
5	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
6	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
7	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
8	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
9	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
10	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
11	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
12	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
13	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
14	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
15	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
16	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
17	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
18	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
19	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
20	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
21	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
22	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
23	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
24	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
25	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
26	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
27	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
28	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
29	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
30	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
31	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
32	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
33	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
34	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
35	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
36	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
37	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
38	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
39	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역
40	서울특별시고속도로(주)	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검	영역	영역


손 상 물 량 표

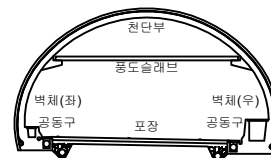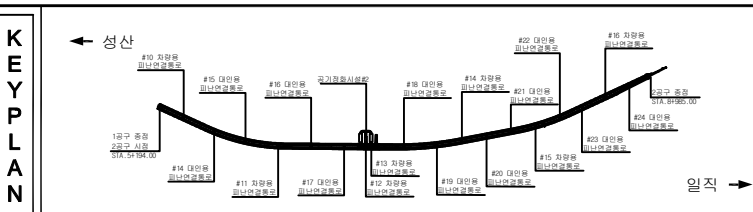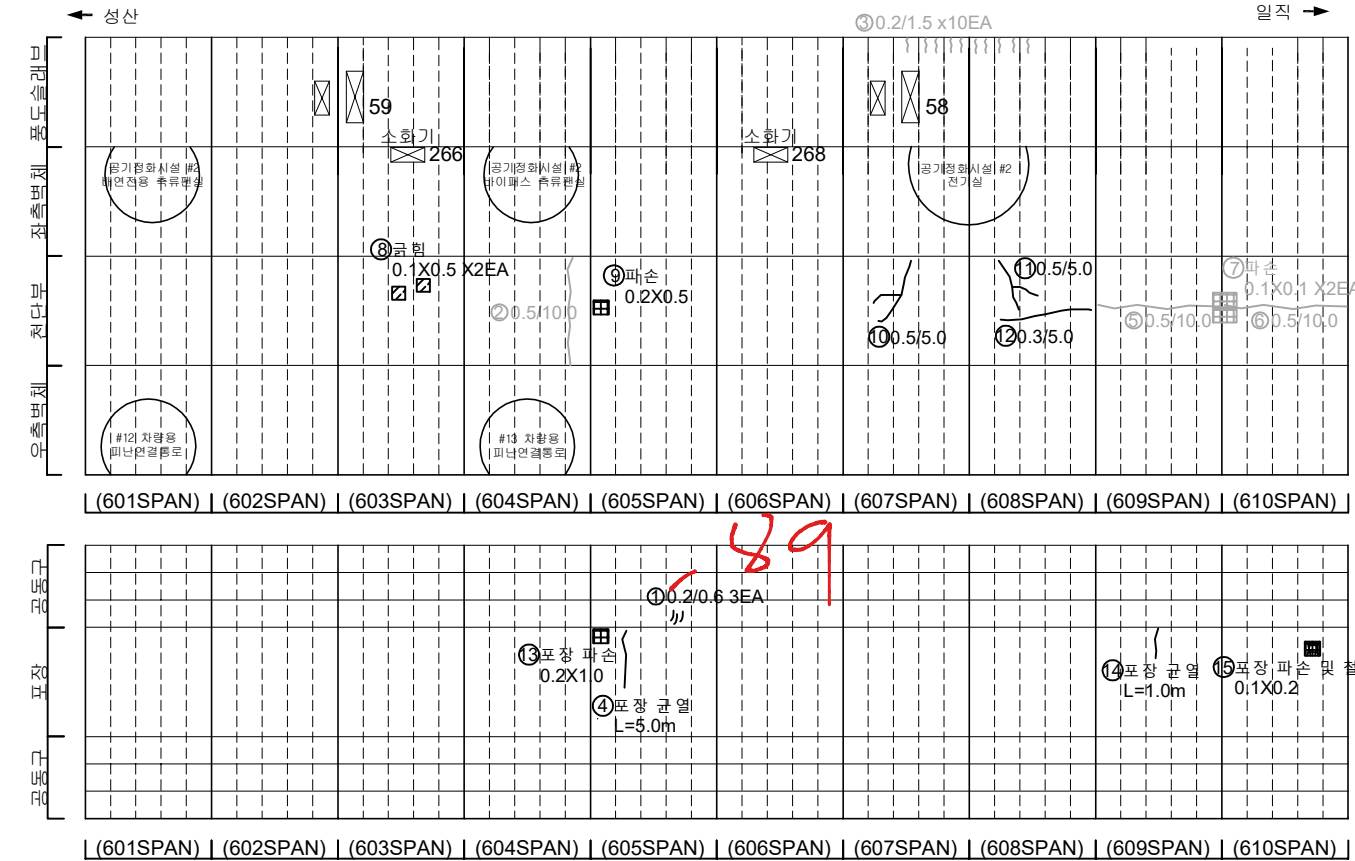[illegible]



주 문 지 식		도로		양방향고속도로		재래블럭	발 주 처 서울도시고속도로(주)
		도로		복선 고속		철수	용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
		도로		도로		퇴적물	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 601~610구간(성산)
		도로		도로		열 화	
		도로		도로		기 타	

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.6	-	0.60	m	1	0.60	22'상 보수
2	21하	측벽부	방상균열	-	1.5	2.0	3.00	m ²	1	3.00	22'상 보수
3	21하	측벽부	방상균열	-	2.0	1.0	2.00	m ²	1	2.00	22'상 보수
4	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	m	1	0.60	22'상 보수
5	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
6	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
7	22상	포장부	포장 파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	2	0.02	
8	22하	천단부	벽면	-	0.2	1.0	0.20	m ²	1	0.20	23'하 보수
9	22하	포장부	포장 파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

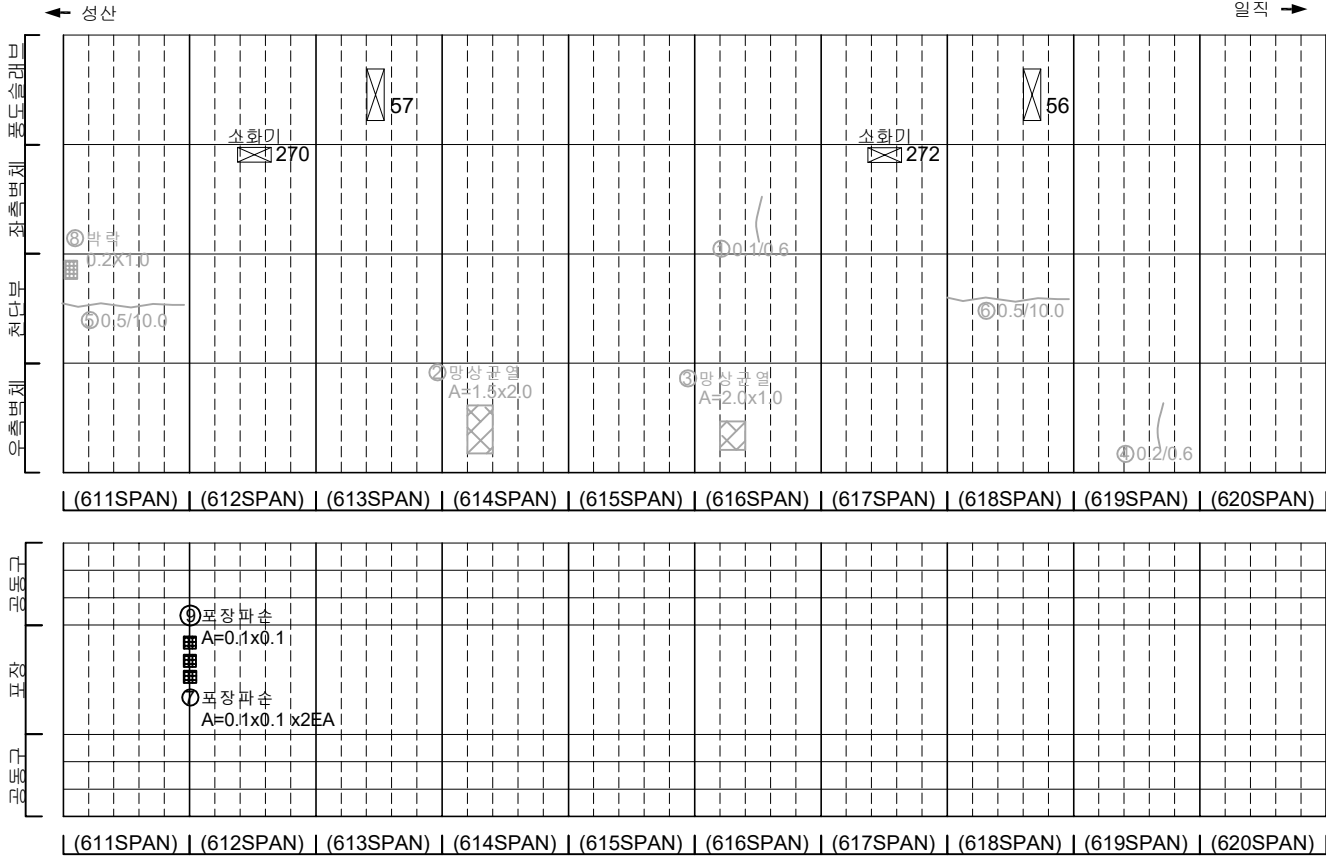


KEY PLAN

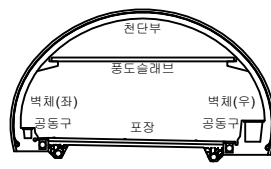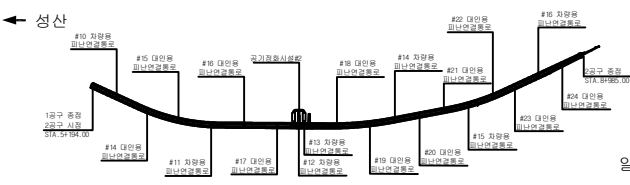


범 례	발 주 처		
	균열	방상균열	재료분리
편지, 공동	벽면, 파손	채수	용역명
누수, 습윤부	벽면	퇴적물	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
철근노출	침하	열화	도면명
부식	좌굴, 변형	기타	서부간선지하도로 NATM 611~620구간(성산)
			도면번호
			18

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소		총합 율량
1	21하	천단부	박락	-	0.2	0.8	0.16	m³	1	0.16	23'하 보수
2	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
3	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
4	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
5	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
6	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
7	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
8	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
9	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	2	10.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

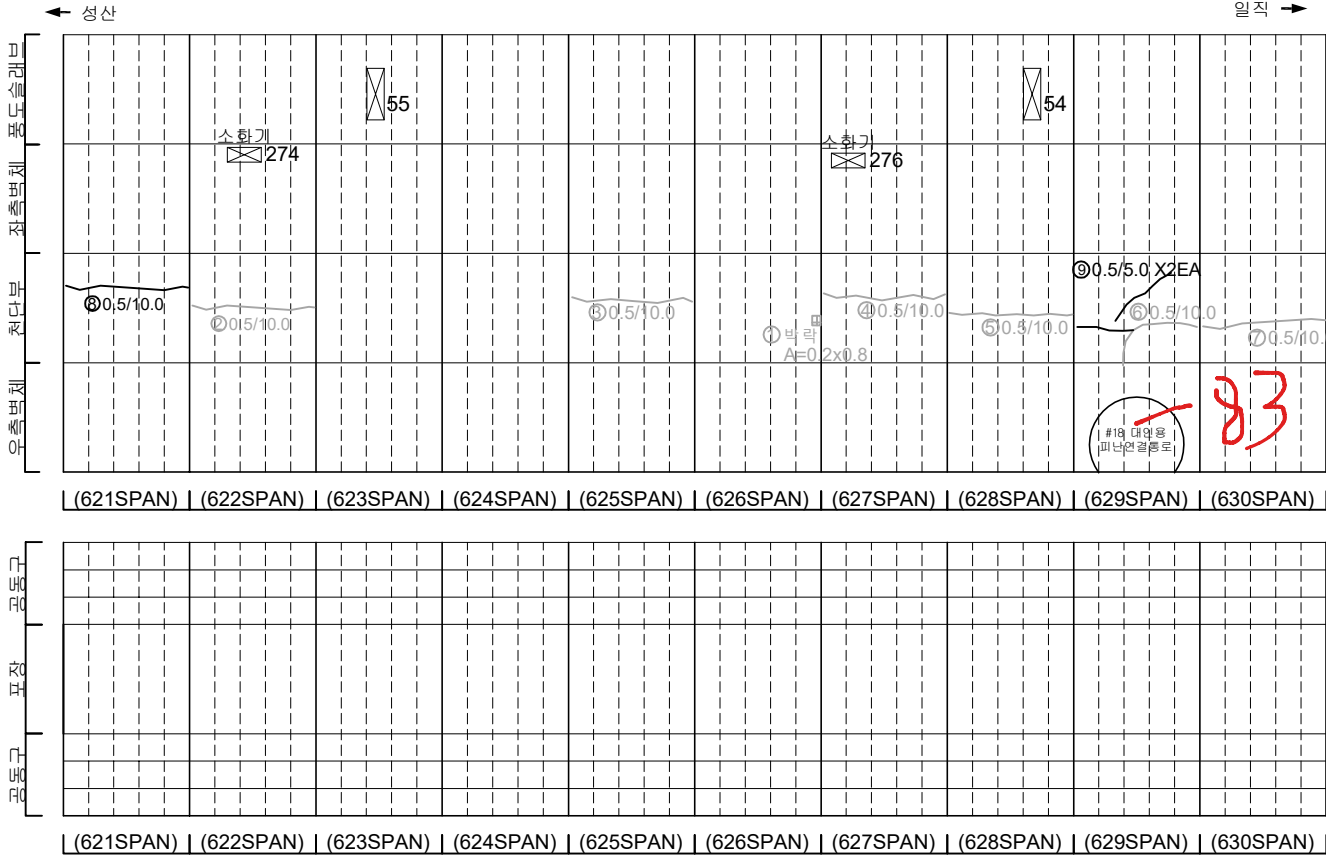

KEY PLAN

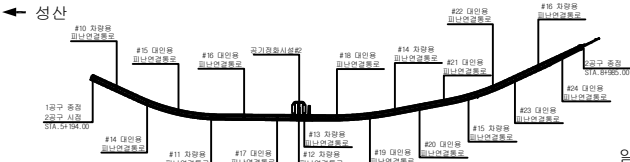

SECTION



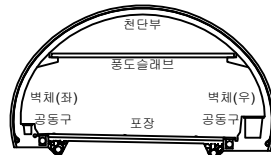


범례

균열	양상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 621~630구간(성산)
도면번호	19

손 상 물 량 표

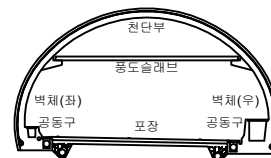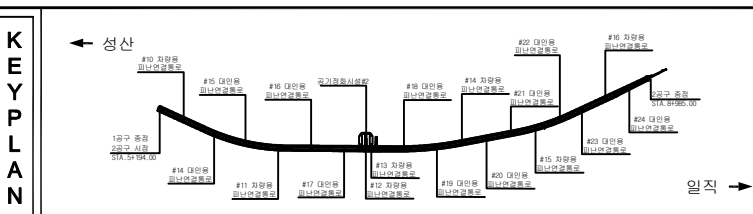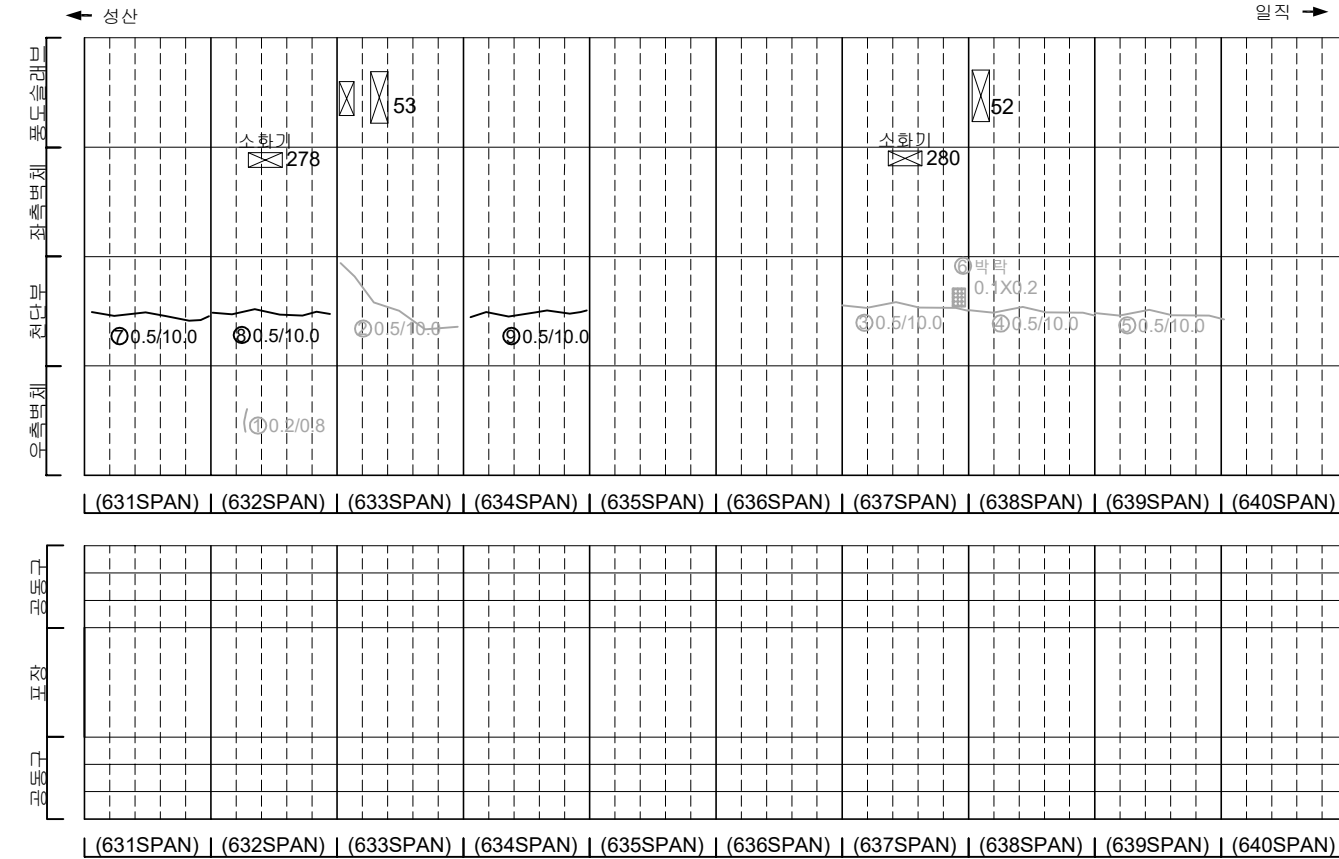[illegible]

종		도로		고속도로		국도	발 주 처 서울특별시고속도로(주)
		고속도로		국도		고속도로	용 역 명 서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
		국도		국도		국도	
		고속도로		국도		국도	
		고속도로		국도		국도	
구		도로		고속도로		국도	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 631~640구간(성산)
		고속도로		국도		국도	도면 번호 20

손 상 물 량 표

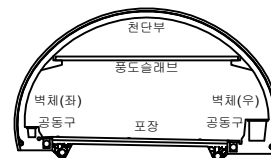
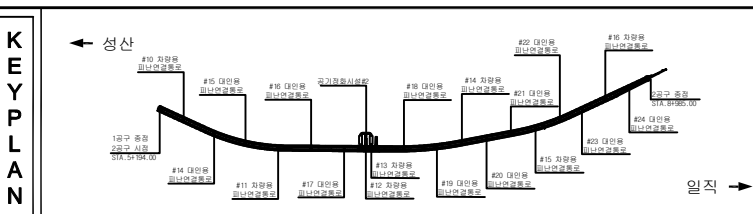
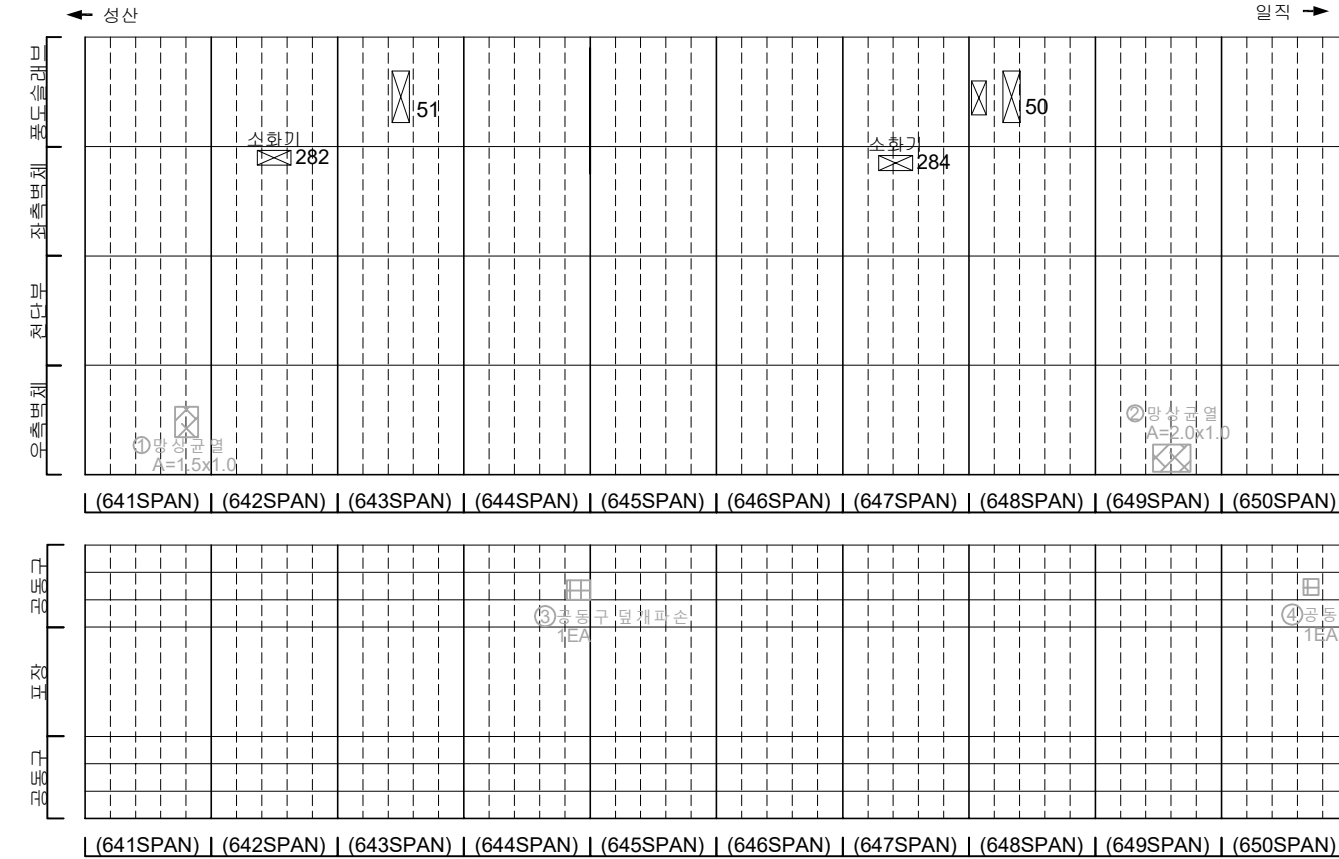
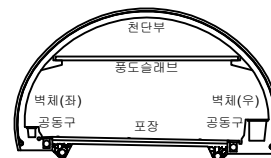
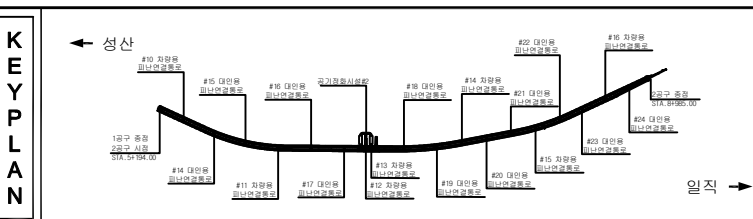
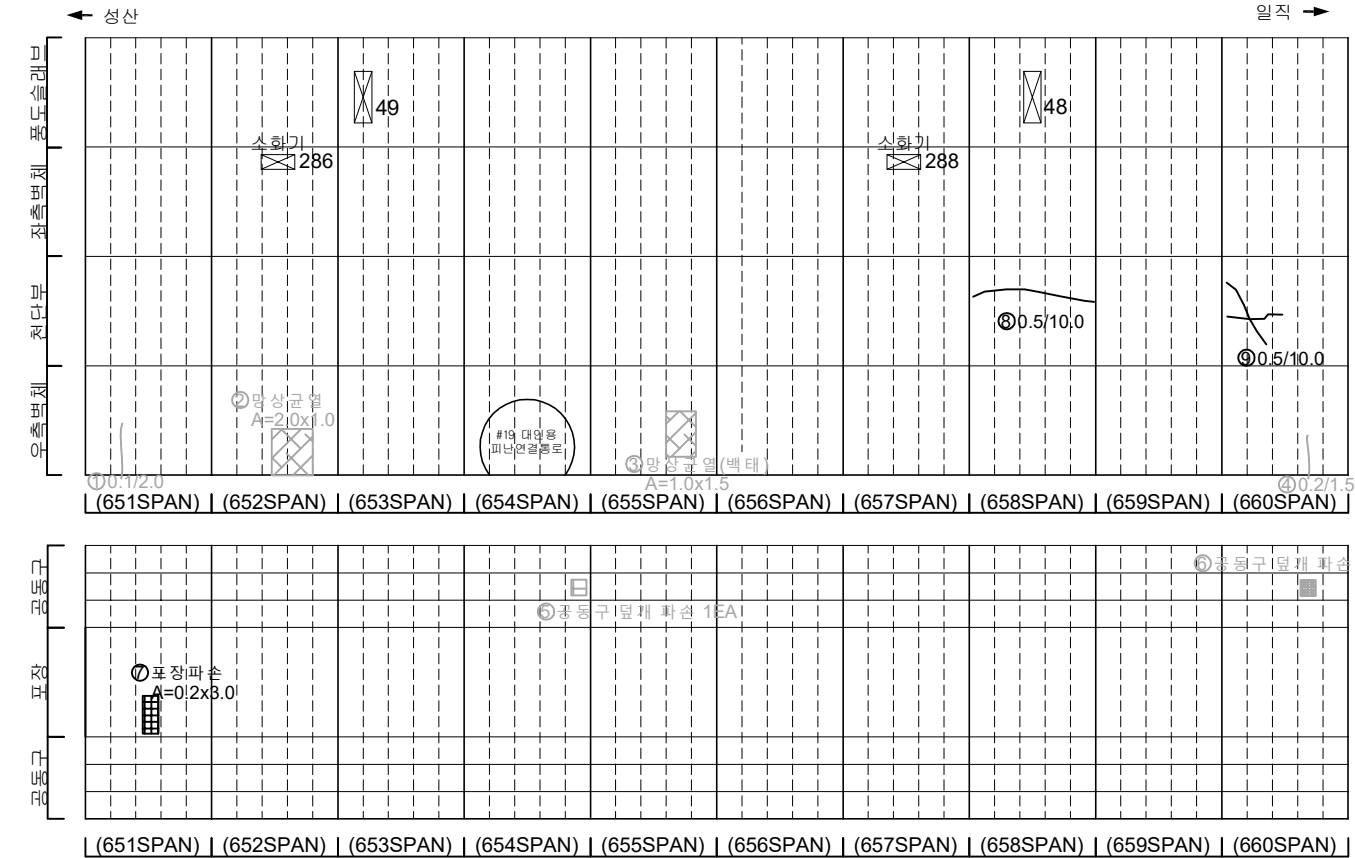
[illegible]

표 지		빈 공간		양상간결		재료보리	발 주 처 서울특별시고속도로(주)
		편지 양쪽		복인 표상		책수	용 의 명 서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
		부속 표상		표상		민적물	
		철근노출		편 하		열화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 641~650구간(성산)
		부속		지표면 양쪽		기타	도면번호 21


손 상 물 량 표

[illegible]


지 관		도로		고속도로		국도	발 주 처 서울특별시고속도로(주)
		고속도로		국도		시도	용 역 명
		시도		구도		구도	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
		구도		구도		구도	
		구도		구도		구도	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 651~660구간(성산)
		구도		구도		구도	도면번호 22

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	22'하 보수
2	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	22'하 보수
3	23하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
4	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
5	23하	측벽부	도장탈락	-	0.2	0.2	0.04	m ²	1	0.04	
6	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	8.0	-	8.00	m	1	8.00	
7	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
8	23하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

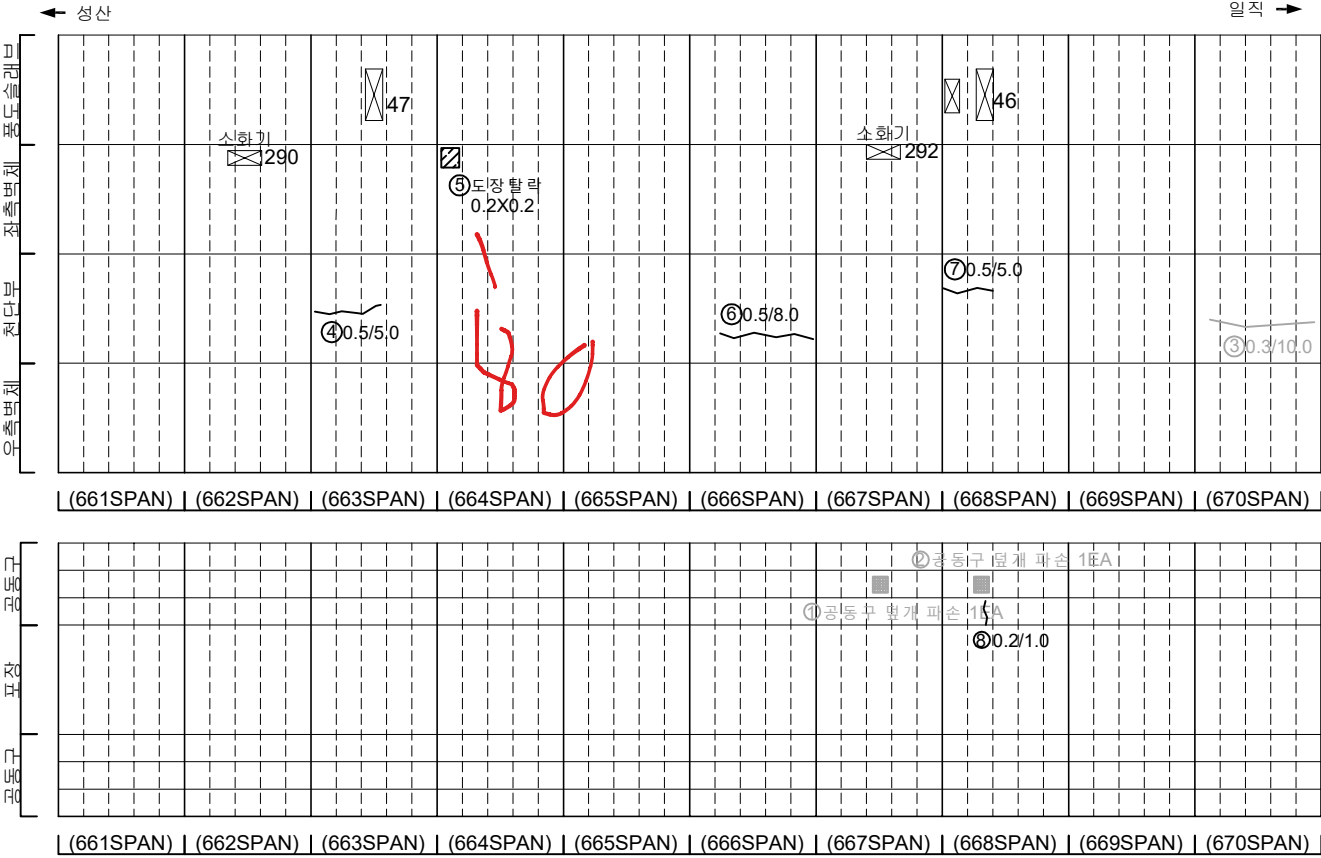

KEY PLAN

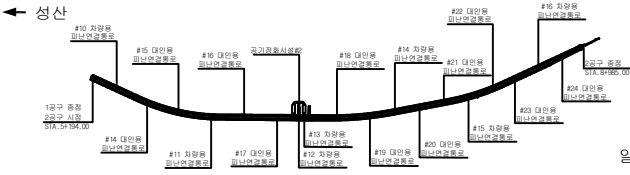

SECTION


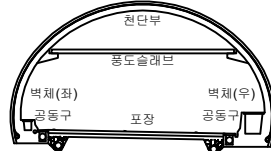


범례

균열	망상균열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타



발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 661~670구간(성산)
도면번호	23

손상물량표

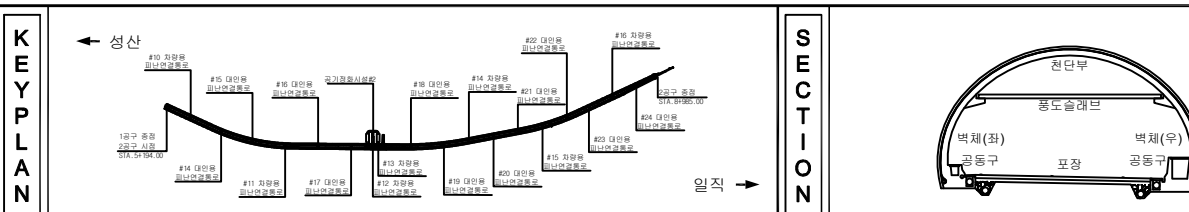
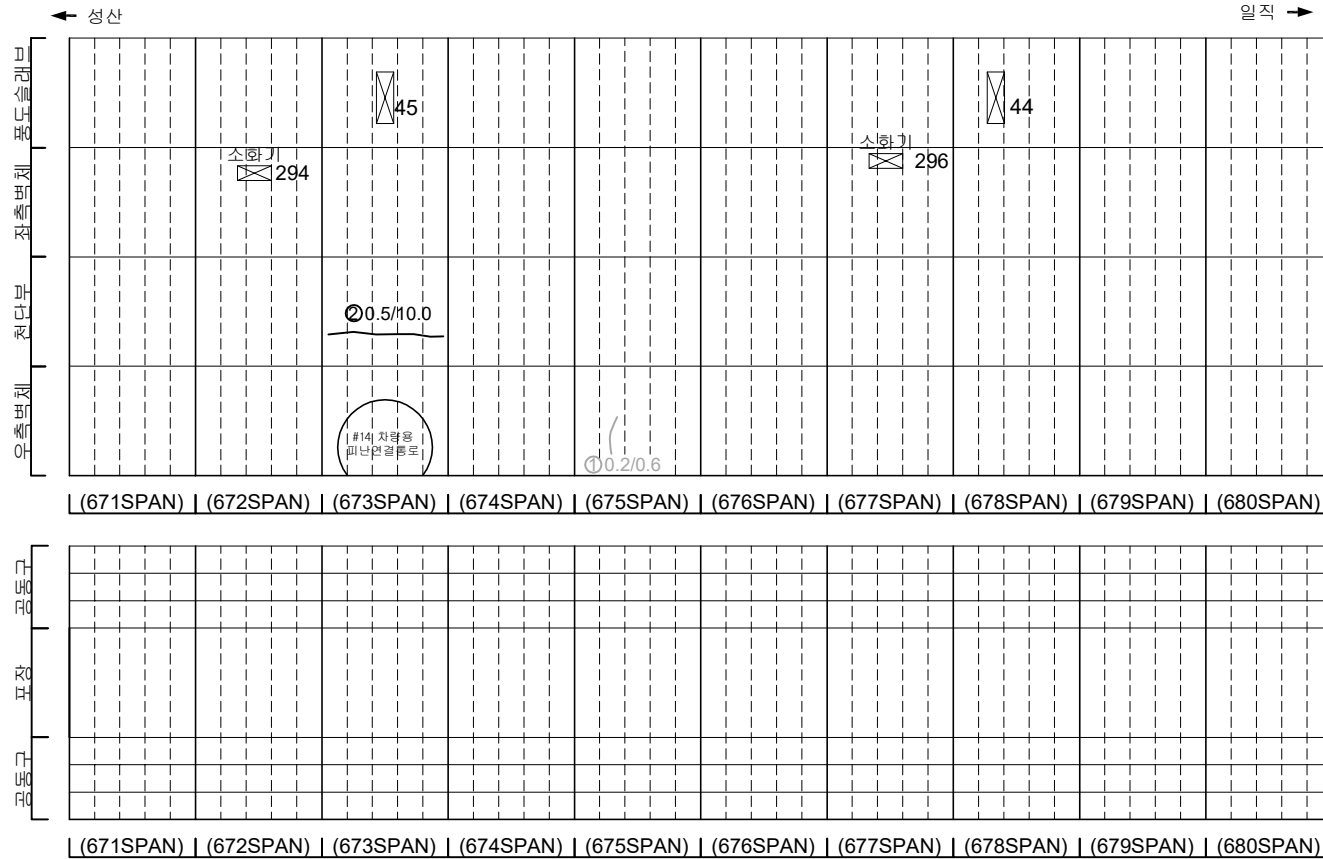
[illegible]

지 표				발 주 처 서울특별시고속도로(주)
				용 의 영
				서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
				도 면 영 서부간선지하도로 NATM 671~680구간(성산)
				도면번호 24

손 상 물 량 표

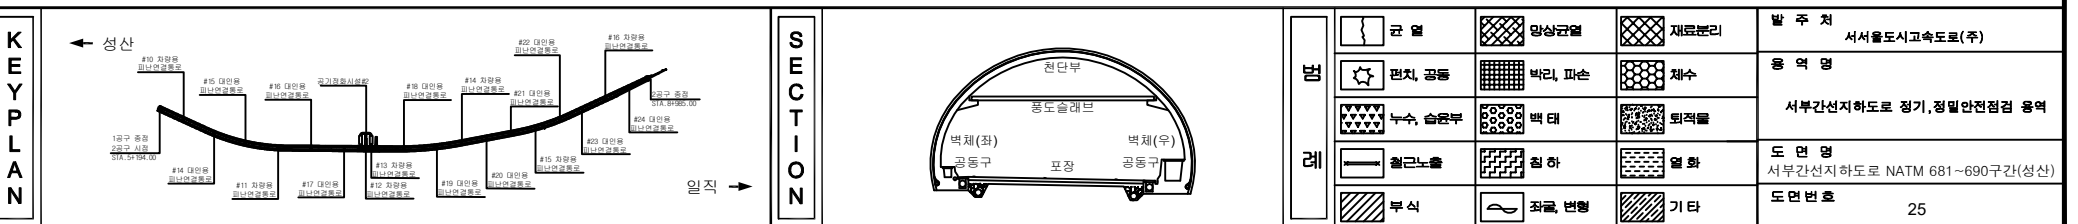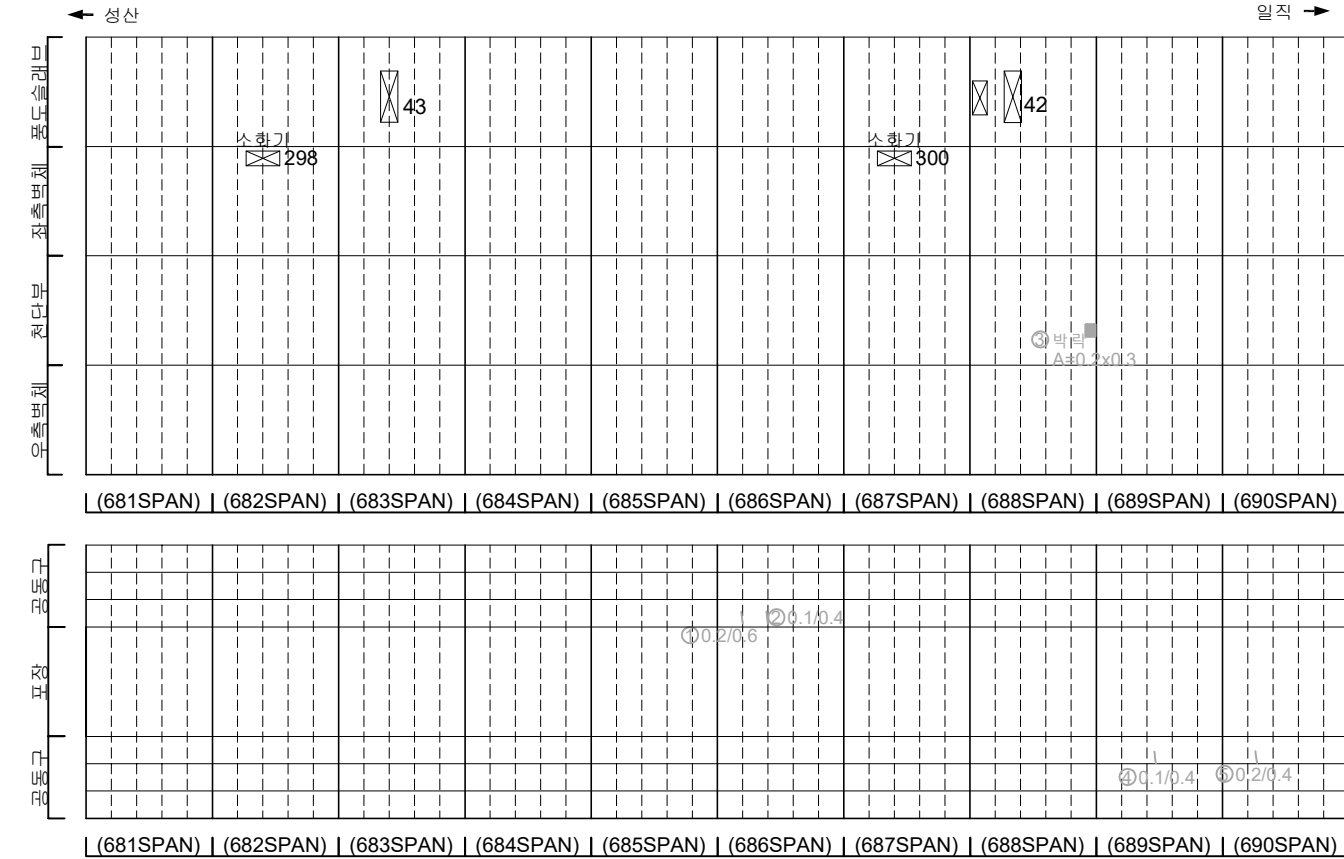[illegible]


손상물량표

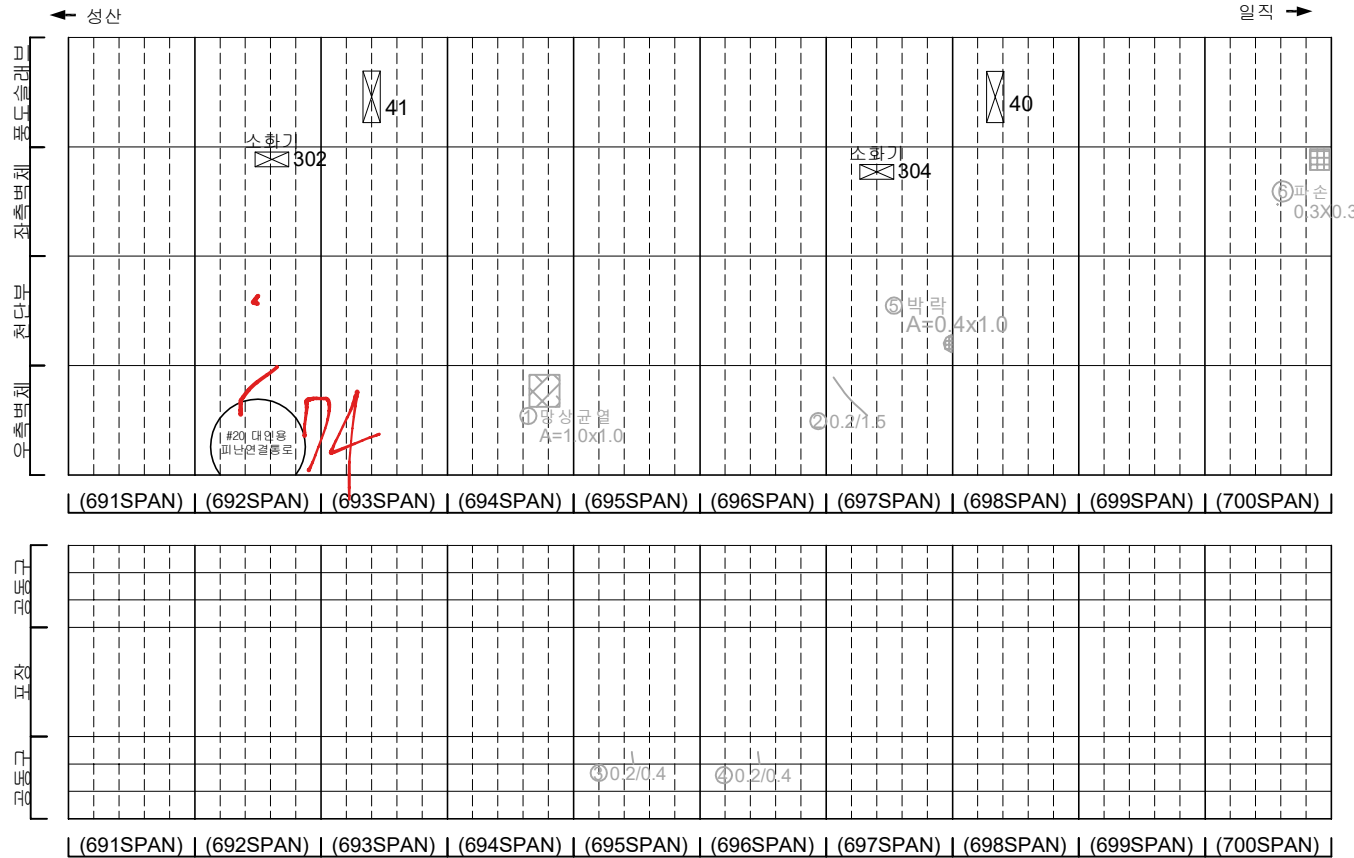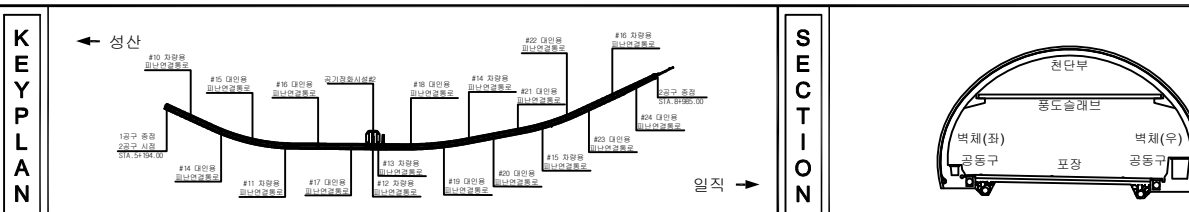[illegible]


지 표				발 주 처 서서울도시고속도로(주)
				용 의 영
				서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
				도 면 영 서부간선지하도로 NATM 691~700구간(성산)
				도면번호 26

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	22'상 보수
2	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	23'하 보수
3	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	15.0	-	15.00	m	1	15.00	
4	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
5	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

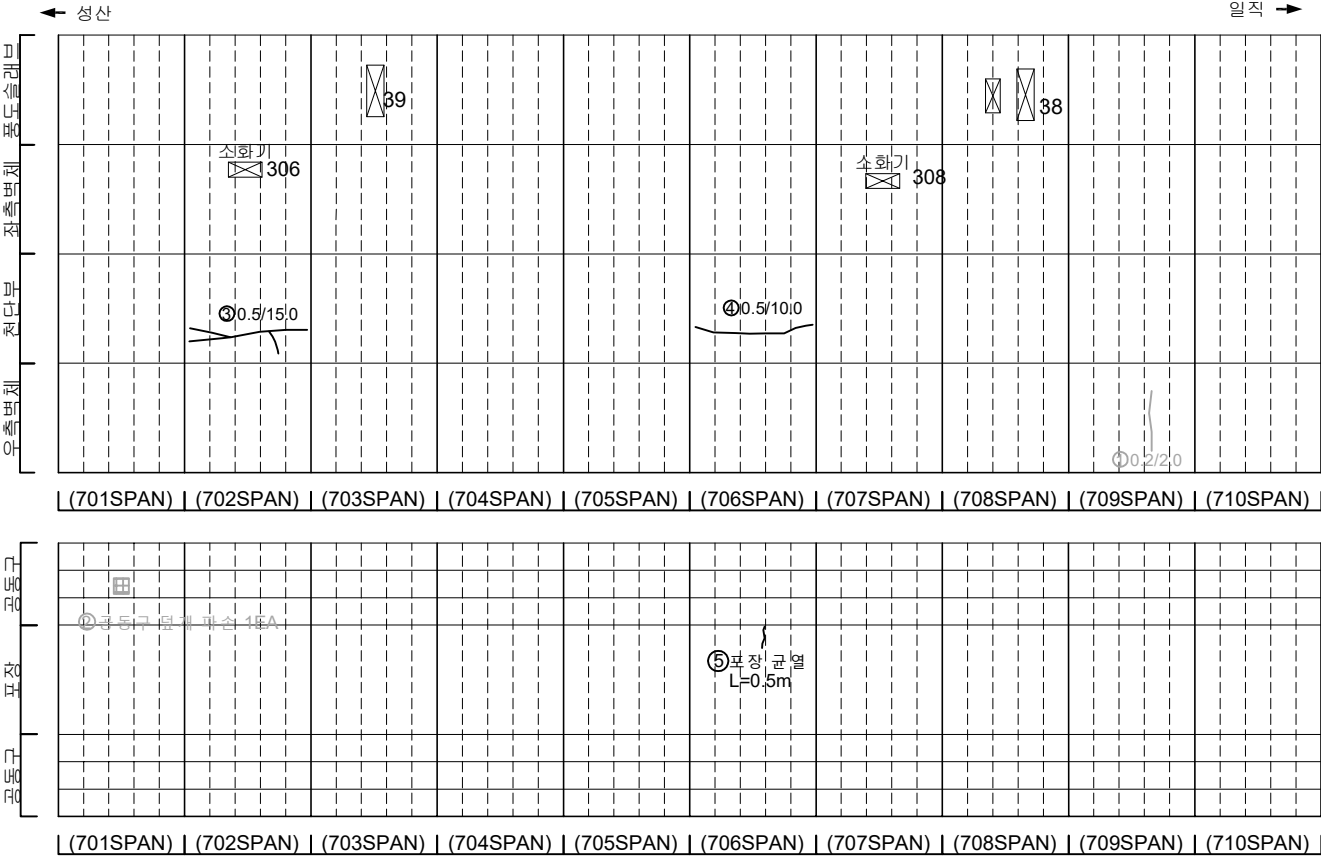

KEY PLAN

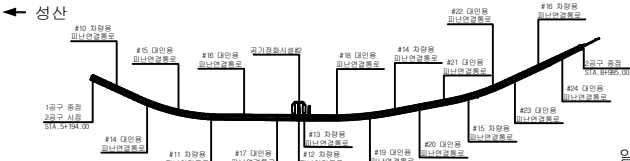

SECTION


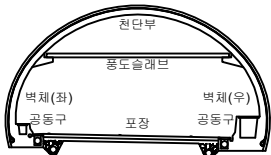


범례

균열	양상균열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 701~710구간(성산)
도면번호	27

손 상 물 량 표

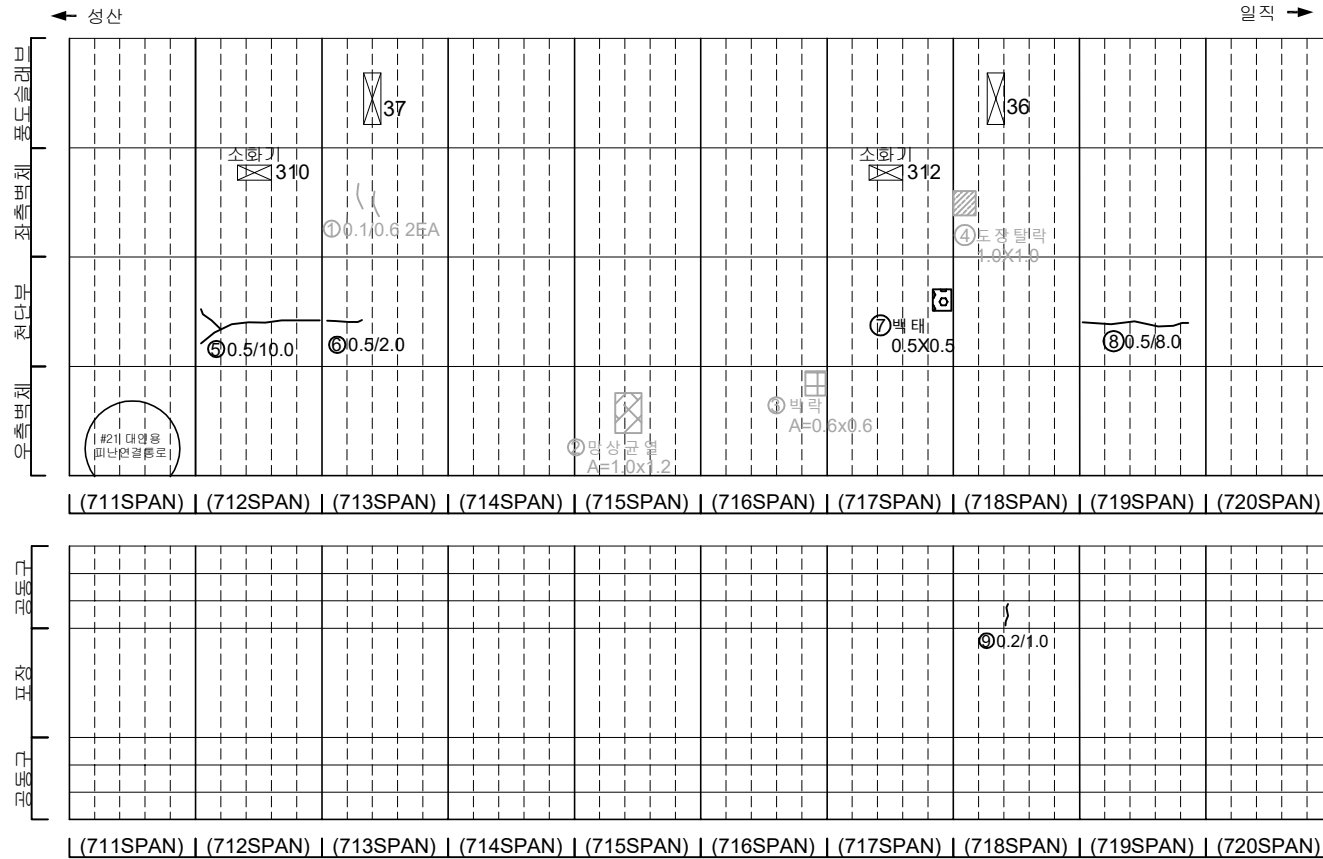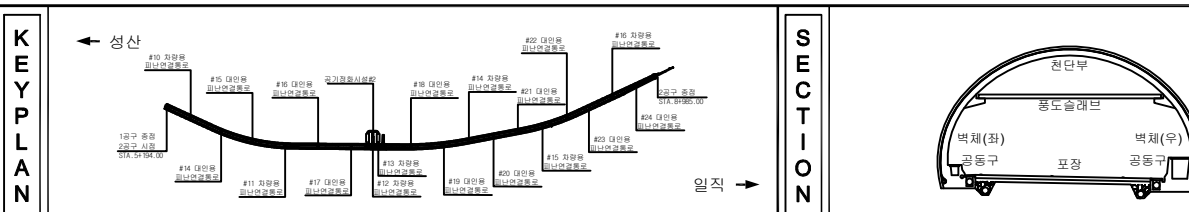
[illegible]

지 표				발 주 처 서울특별시고속도로(주)
				용 의 영
				서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
				도 면 영 서부간선지하도로 NATM 711~720구간(성산)
				도면번호 28

손 상 물 량 표

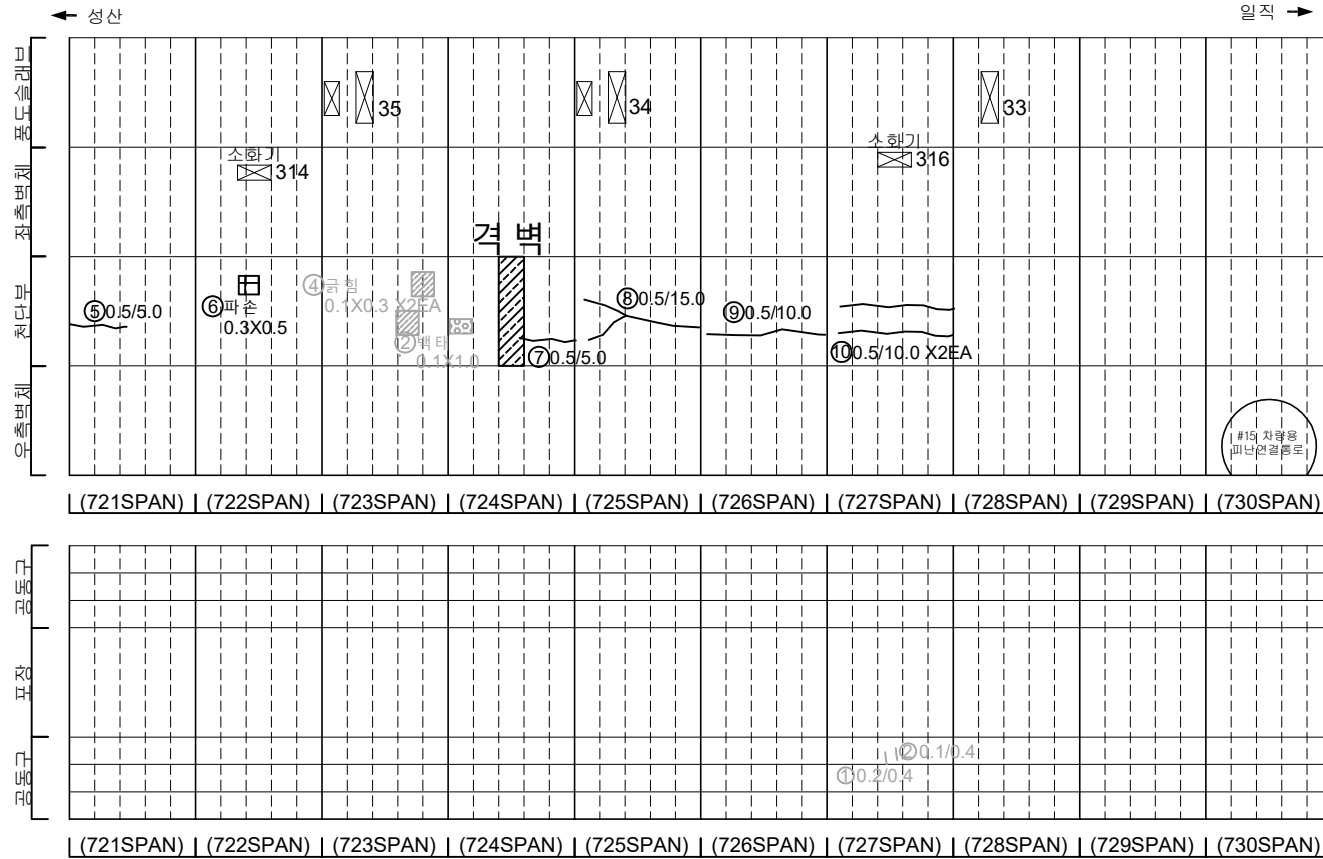


소화전314~316사이
포장부 신축이음부 파손

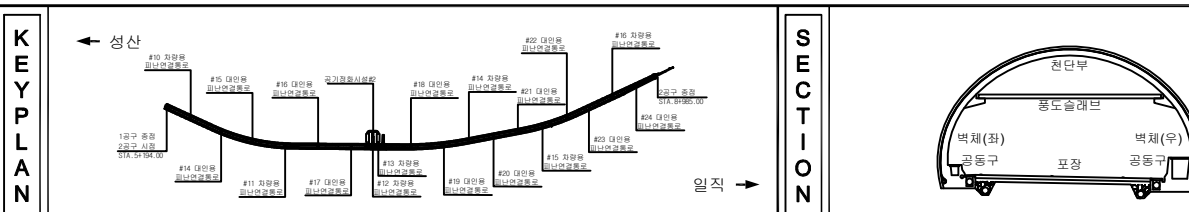[illegible]


지 표				발 주 처 서서울도시고속도로(주)
				용 의 영
				서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
				도 면 영 서부간선지하도로 NATM 721~730구간(성산)
				도면번호 29

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	23'하 보수
2	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	23'하 보수
3	21하	측벽부	발상균열	-	1.0	1.5	1.50	m ²	1	1.50	22'상 보수
4	23상	측벽부	도장탈락	-	2.0	1.0	2.00	m ²	1	2.00	23'하 보수
5	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

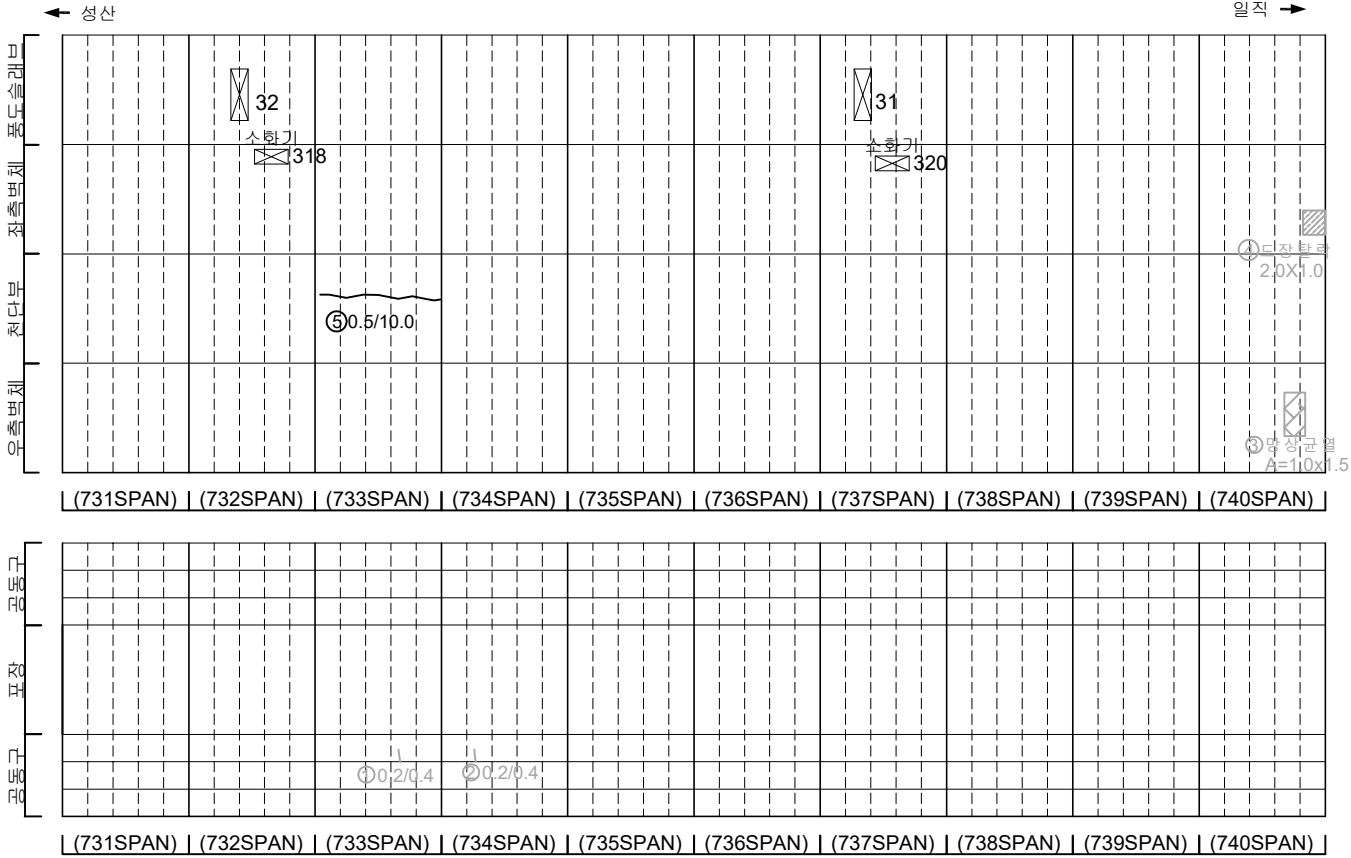

KEY PLAN

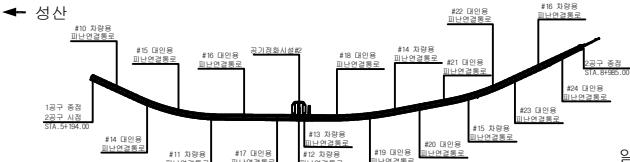

SECTION


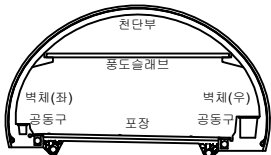


범례

균열	양상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 731~740구간(성산)
도면번호	30


손 상 물 량 표

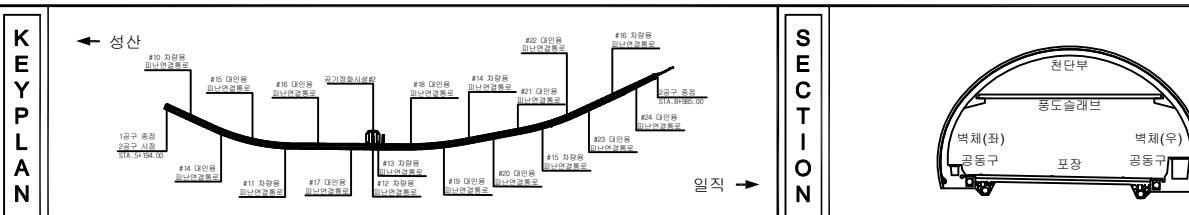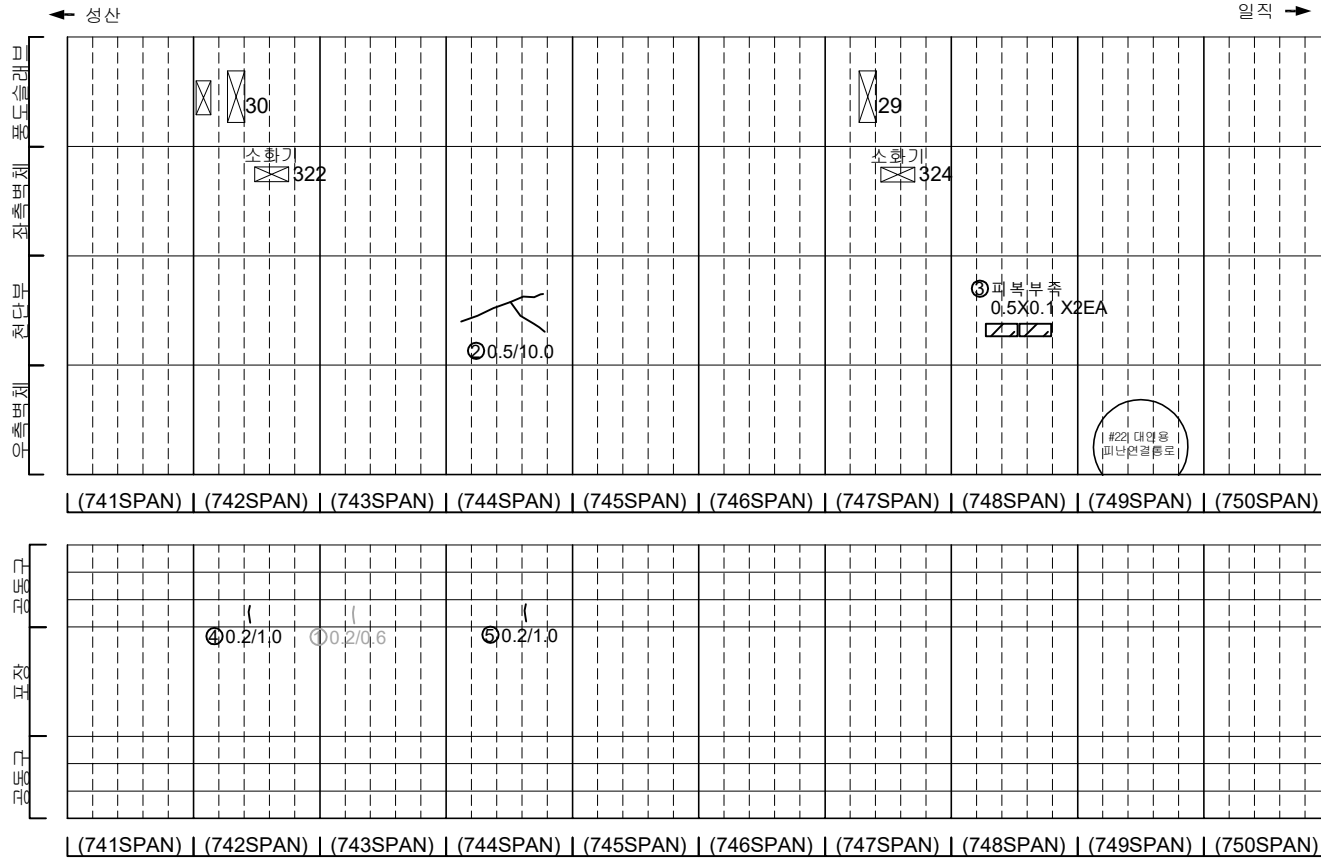[illegible]


지 능				발 주 처 서서물도시고속도로(주)
				용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
				
				도 면 명 서부간선지하도로 NATM 741~750구간(성산)
				도 면 면적 31
				

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소		총합 수량
1	21하	측벽부	양상균열	-	1.0	1.5	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	m	1	0.80	22'상 보수
3	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	4	2.00	22'상 보수
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	23'하 보수
5	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
6	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
7	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
8	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
9	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
10	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
11	23하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
12	24상	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

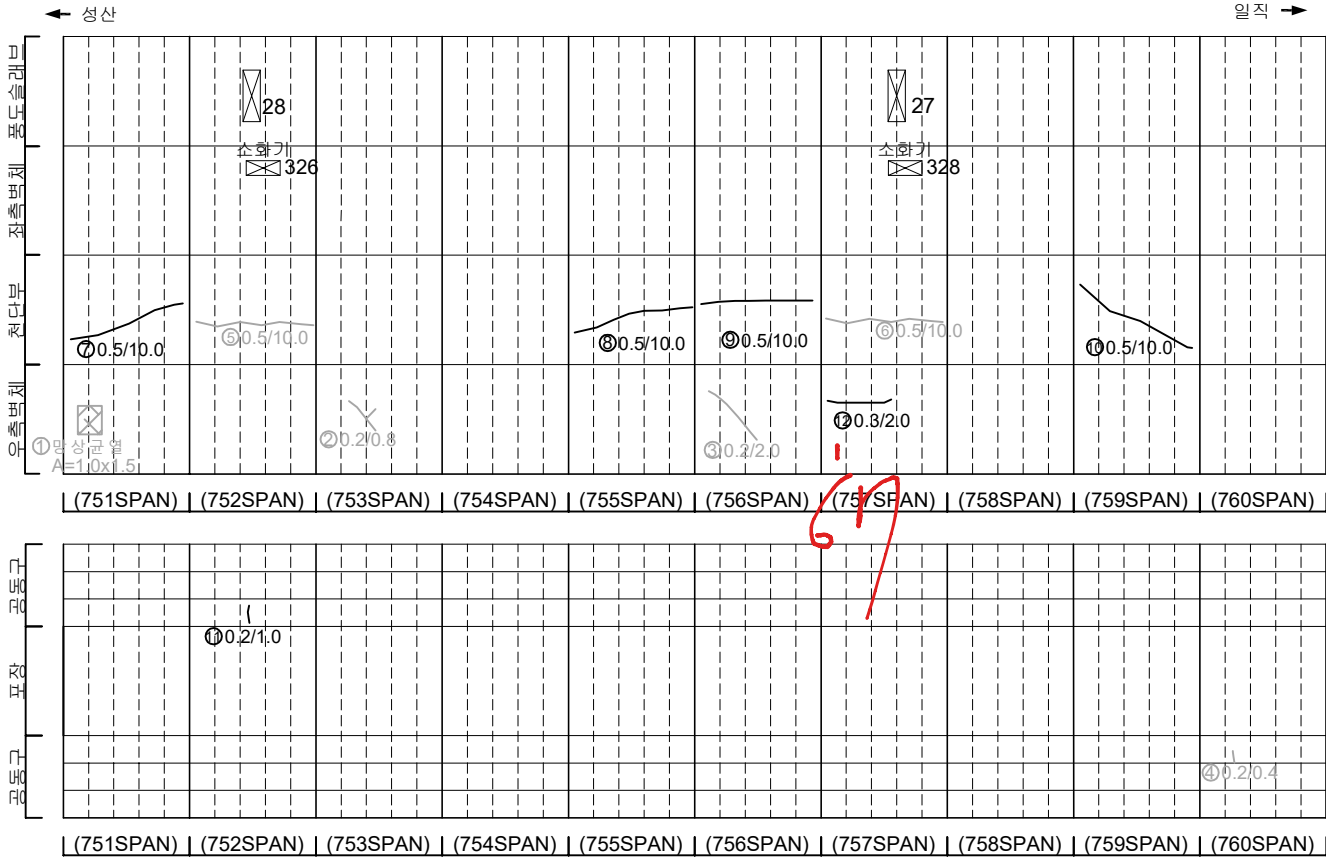

KEY PLAN

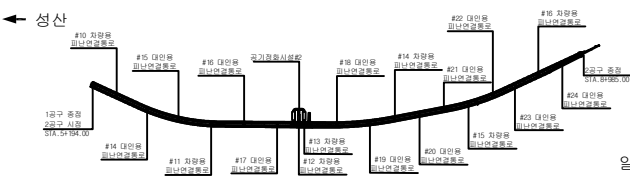

SECTION

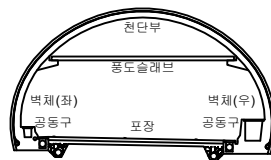


범례

	균열		양상균열		재료분리
	침하, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽체		되적물
	철근노출		침하		열화
	부식		조금, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 751~760구간(성산)
도면번호	32

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 량량	단위	개소	총합 량량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.00	m	1	0.60	22'상 보수
2	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
3	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
4	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
5	23하	천단부	누수(물어짐)	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	
6	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	7.0	-	7.00	m	1	7.00	
7	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
8	23하	포장부	포장 파손 및 철근노출	-	0.2	0.2	0.04	m ²	1	0.04	
9	23하	포장부	포장 파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

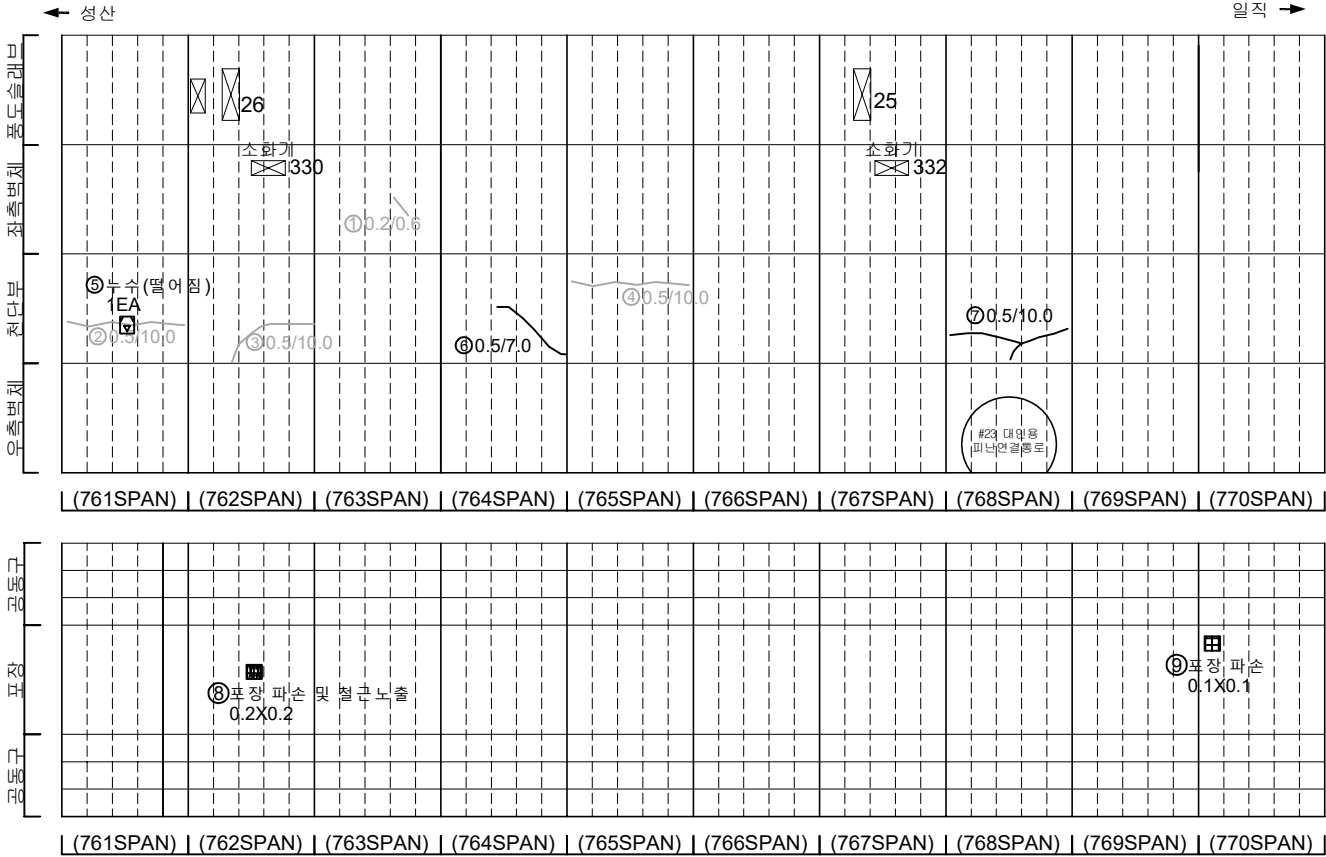

KEY PLAN

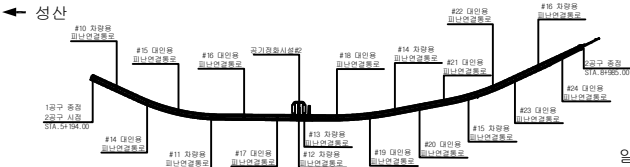

SECTION



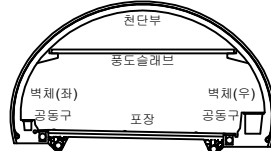


범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 761~770구간(성산)
도면번호	33


손 상 물 량 표

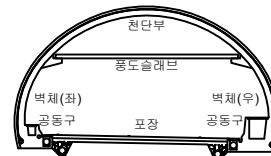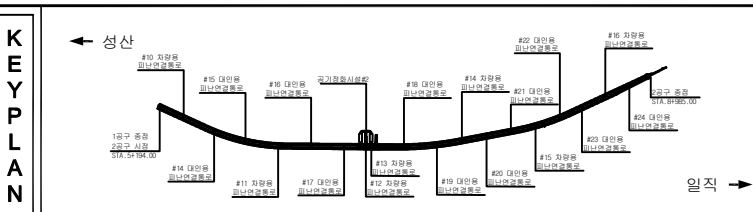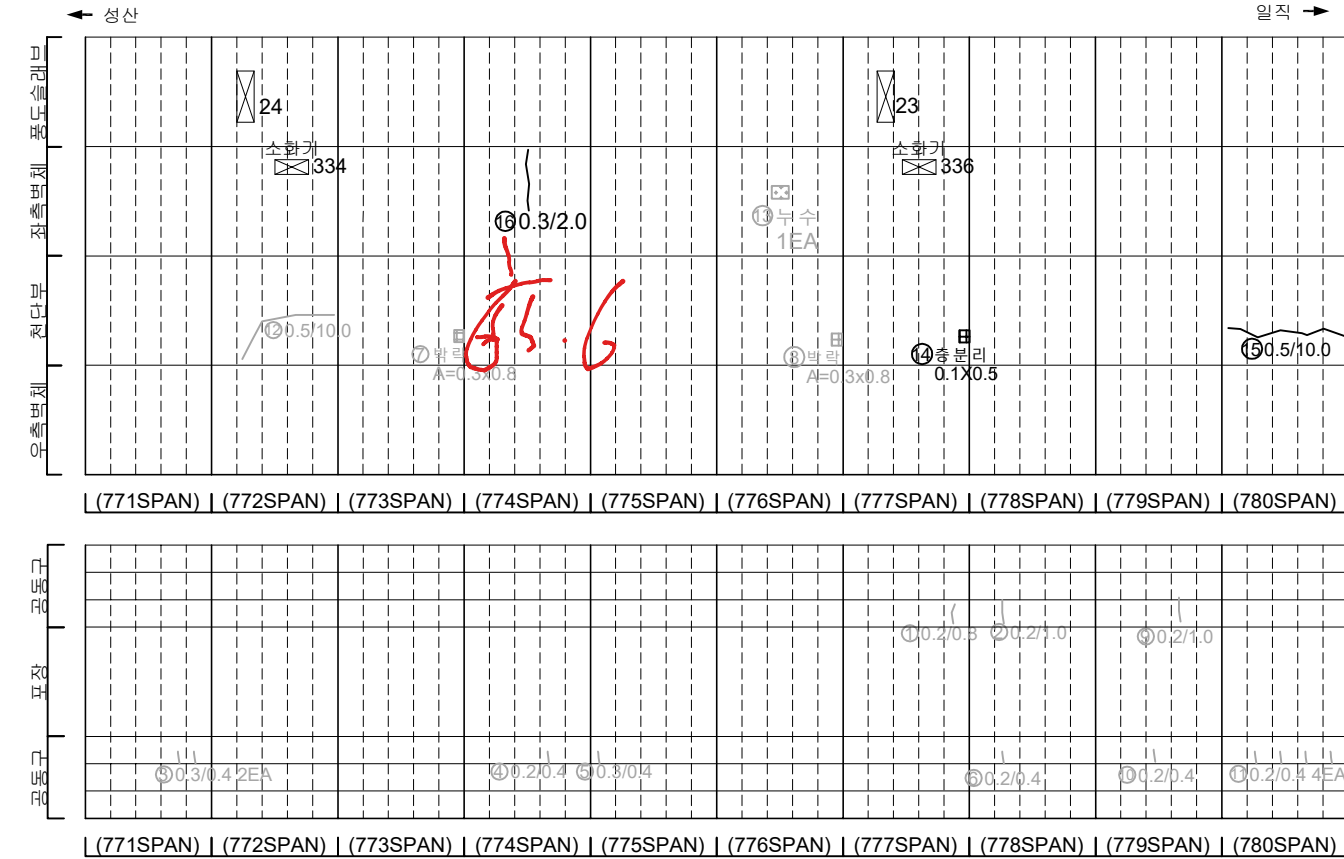[illegible]


주 문 지 식		빈 면		양방향전선		재래블럭	발 주 치 서서울도시고속도로(주)
		방파제		방파제		철수	용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
		방파제		방파제		퇴적물	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 771~780구간(성산) 도면 번호 34
		방파제		방파제		퇴적물	
		방파제		방파제		기타	

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'하 보수
2	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	m	1	0.80	23'하 보수
3	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	m	1	0.80	23'하 보수
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	m	1	0.80	23'하 보수
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	0.4	-	0.40	m	1	0.40	23'하 보
6	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	23'하 보수
7	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	23'하 보수
8	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	2	0.80	23'하 보수
9	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	4	1.60	23'하 보수
10	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	5	2.00	23'하 보수
11	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	3	1.20	23'하 보수
12	21하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	0.4	-	0.40	m	1	0.40	23'하 보수
13	21하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	0.4	-	0.40	m	11	4.40	23'하 보수
14	21하	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	22'하 보수
15	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	3.0	-	3.00	m	1	3.00	23'하 보수
16	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
17	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
18	23하	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

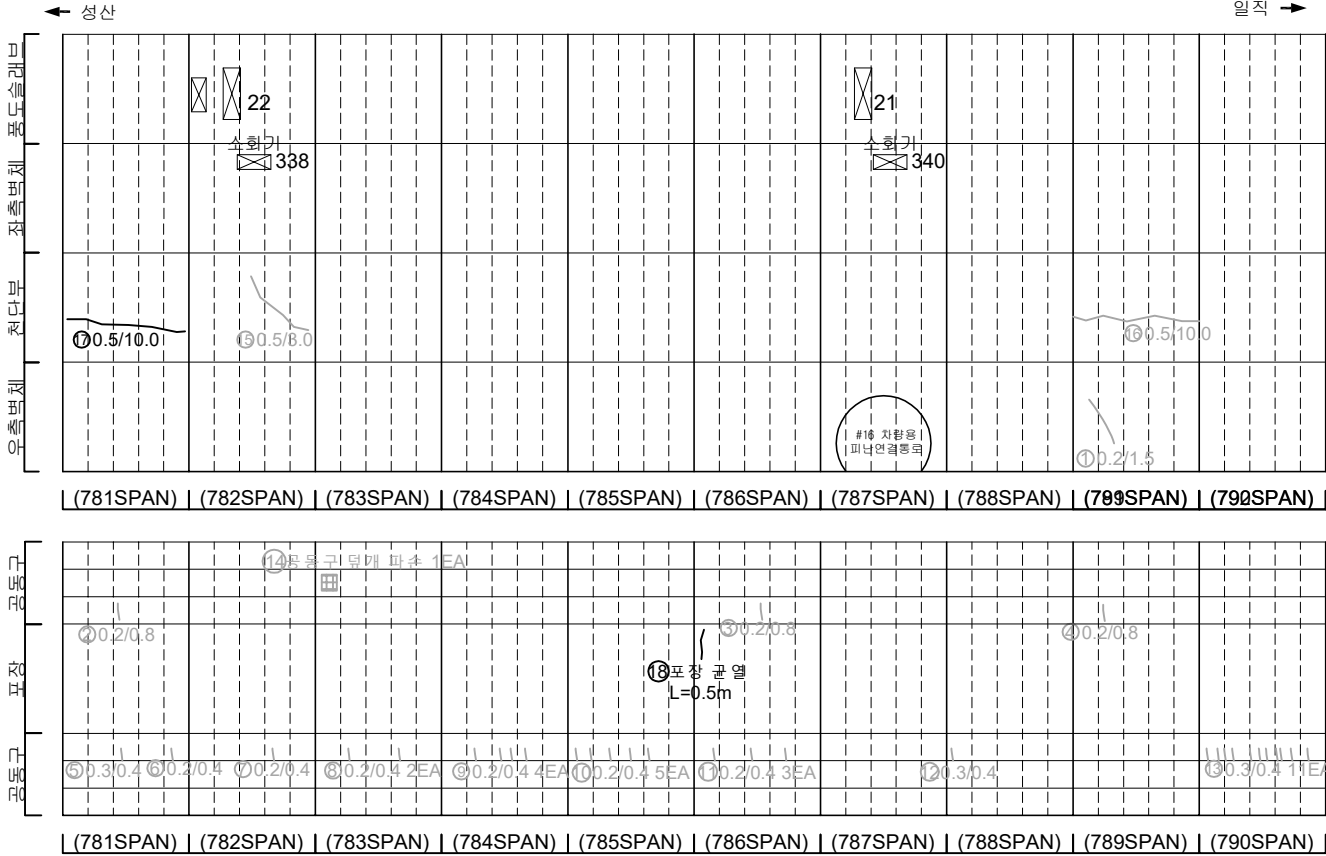

KEY PLAN

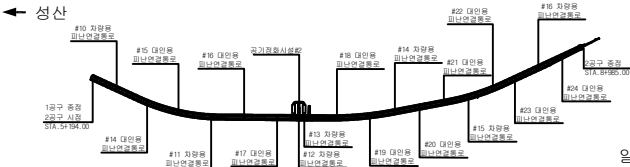

SECTION

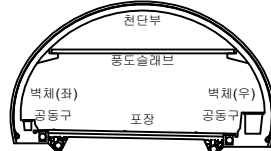

범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 781~790구간(성산)
도 면 번호	35

손 상 물 량 표




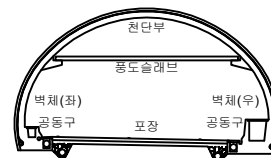
[illegible]


표 지	 일방	 양방향	 재료블리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
	 평면	 복선	 체수	용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	 수	 평	 평	
	 평	 수	 평	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 791~800구간(성산)
	 수	 평	 평	도면 번호 36

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.1mm)	0.1	0.6	-	0.60	m	1	0.60	23'하 보수
2	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	3	1.20	23'하 보수
3	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	2	0.80	23'하 보수
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	2	0.80	23'하 보수
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	2	0.80	23'하 보수
6	21하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	0.4	-	0.40	m	1	0.40	23'하 보수
7	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	2	0.80	23'하 보수
8	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	1	0.40	23'하 보수
9	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	m	2	0.80	23'하 보수
10	22하	측벽부	누수(스머있음)	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	
11	22하	포장부	포장 파손	-	1.5	0.2	0.30	m ²	1	0.30	
12	23하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	0.60	m	1	0.60	
13	23하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
14	23하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
15	23하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

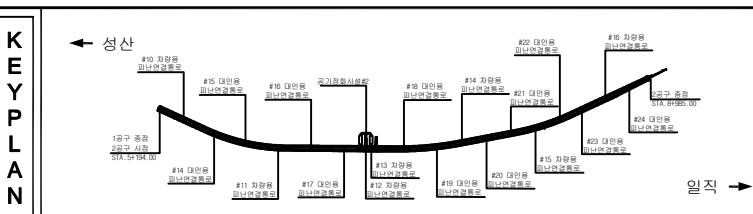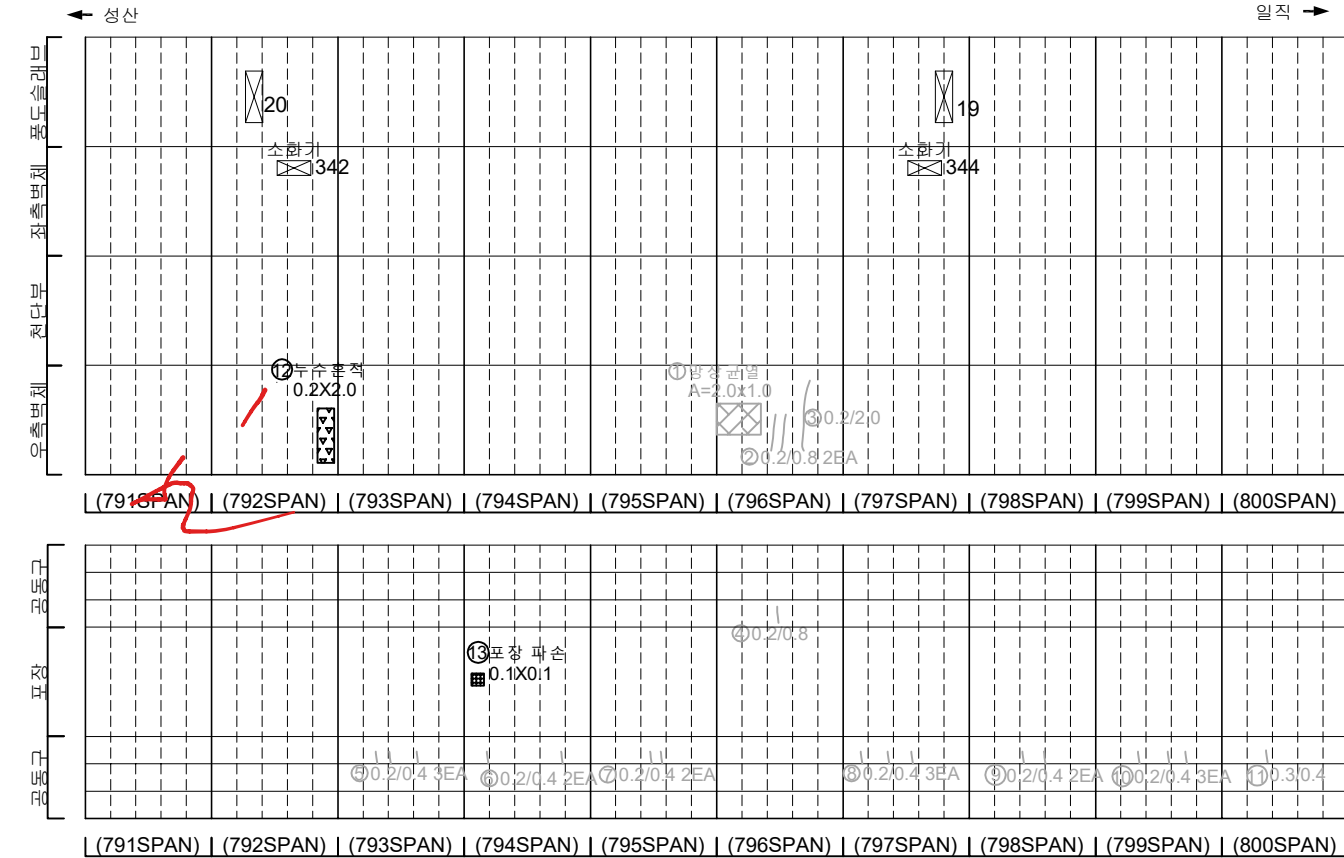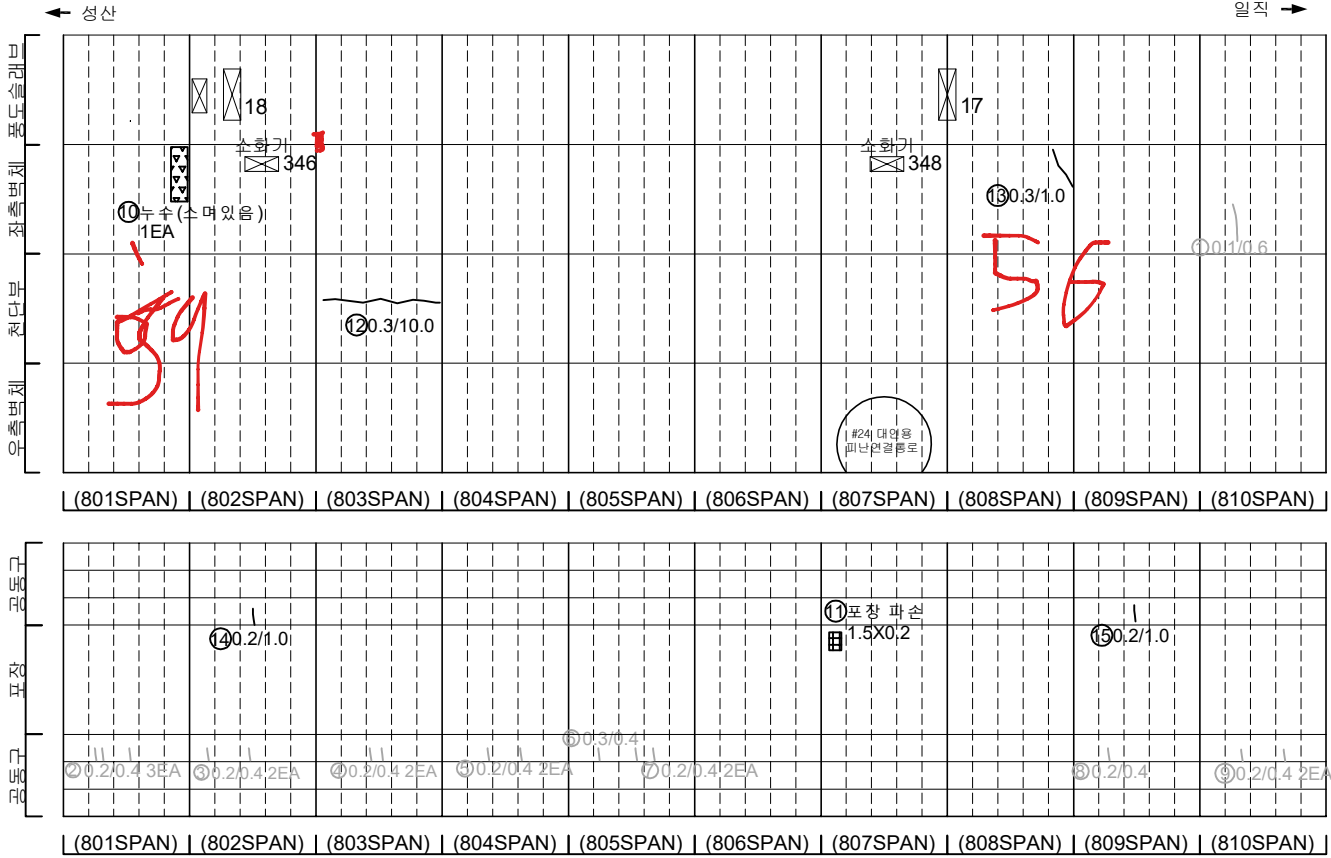

KEY PLAN

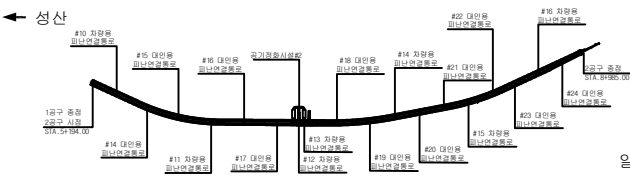

SECTION



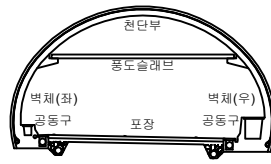


범례

균열	양상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 801~810구간(성산)
도면번호	37

 손 상 물 량 표

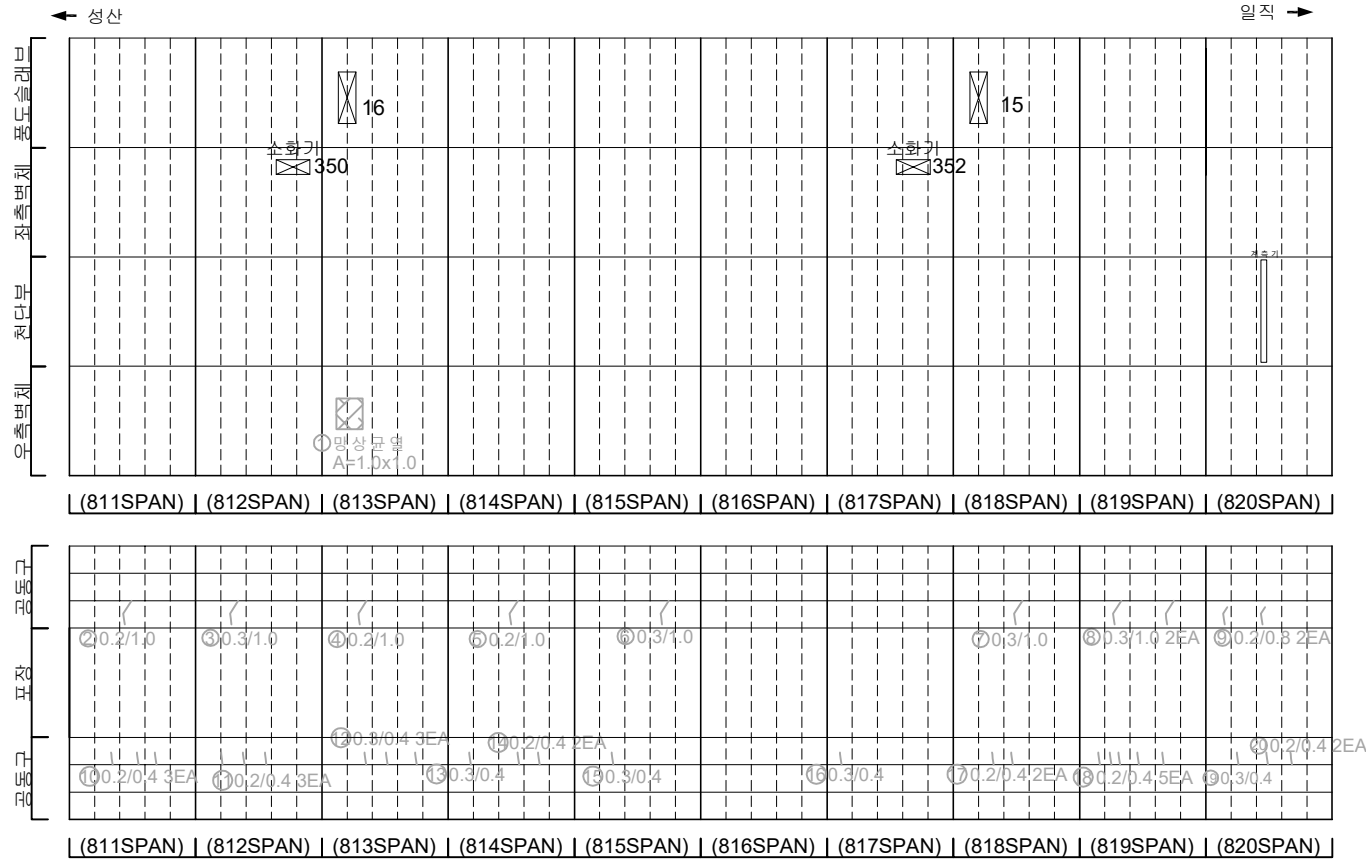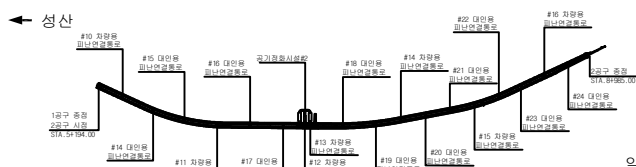[illegible]

일직 →

SECTION

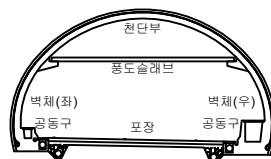


五 五



	공 열		양상균열		재로분리
	편차, 공동		바림, 파손		체수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		괴굴, 변형		기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 811~820구간(성산)
도 면 번호	38

손 상 물 량 표

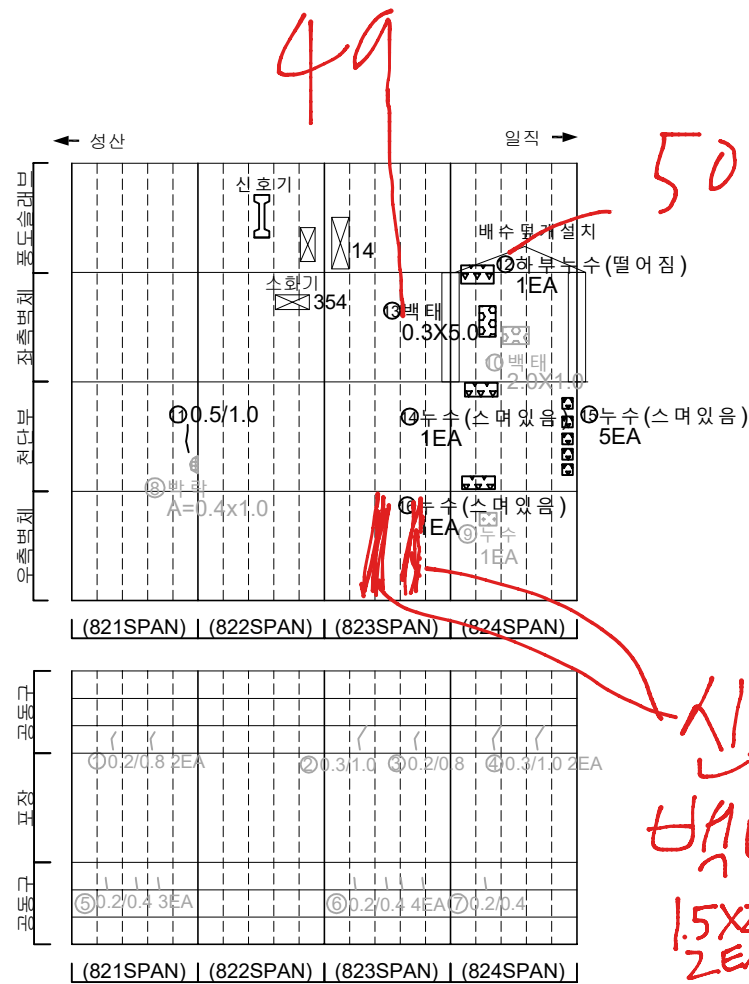
[illegible]

 소화전354~356사이
포장부 신축이음부 파손

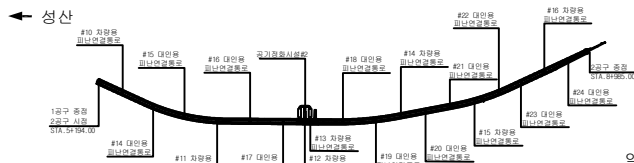

일직 →

SECTION

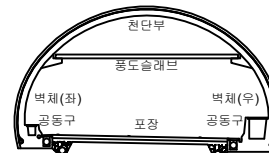

五二五

	빈칸		교차문양		대각선문양
	태양문양		정사각문양		육각문양
	삼각문양		원문양		정방문양
	검문양		파문양		수평선문양
	대각선		원형문양		대각선

서서울도시고속도로(주)

용역명


서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역

도 면 명

도면번호 39


손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	광통구	광통구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	㎡	1	0.80	23'하 보수
2	21하	광통구	광통구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	㎡	1	0.60	23'하 보수
3	21하	광통구	광통구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	㎡	1	1.00	23'하 보수
4	21하	광통구	광통구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	㎡	1	0.60	23'하 보수
5	21하	광통구	광통구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.4	-	0.40	㎡	2	0.80	23'하 보수
6	21하	광통구	광통구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.3	-	0.30	㎡	1	0.30	23'하 보수
7	21하	광통구	광통구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	㎡	1	0.60	23'하 보수
8	21하	광통구	광통구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	㎡	1	0.80	23'하 보수
9	21하	광통구	광통구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.80	㎡	1	0.80	23'하 보수
10	21하	광통구	광통구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	㎡	1	0.60	23'하 보수
11	21하	광통구	광통구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	㎡	1	1.00	23'하 보수
12	21하	광통구	광통구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	㎡	2	1.20	23'하 보수
13	21하	광통구	광통구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	㎡	1	1.00	23'하 보수
14	21하	광통구	광통구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.80	㎡	1	0.80	23'하 보수
15	21하	광통구	광통구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	㎡	1	0.80	23'하 보수
16	21하	광통구	광통구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	㎡	2	1.20	23'하 보수
17	21하	광통구	광통구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	㎡	1	1.00	23'하 보수
18	21하	광통구	광통구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	㎡	1	0.60	23'하 보수
19	21하	광통구	광통구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.6	-	0.60	㎡	1	0.60	23'하 보수
20	21하	광통구	광통구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	㎡	1	1.00	23'하 보수
21	22상	측벽부	벽체 누수(누수흔적)	-	0.1	2.0	0.20	㎡	1	0.20	
22	23하	상부슬래브	누수(스며있음)	-	-	-	1.00	EA	3	3.00	
23	23하	상부슬래브	누수(스며있음)	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	
24	23하	상부슬래브	누수(스며있음)	-	-	-	1.00	EA	2	2.00	
25	23하	상부슬래브	누수(스며있음)	-	-	-	1.00	EA	3	3.00	
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

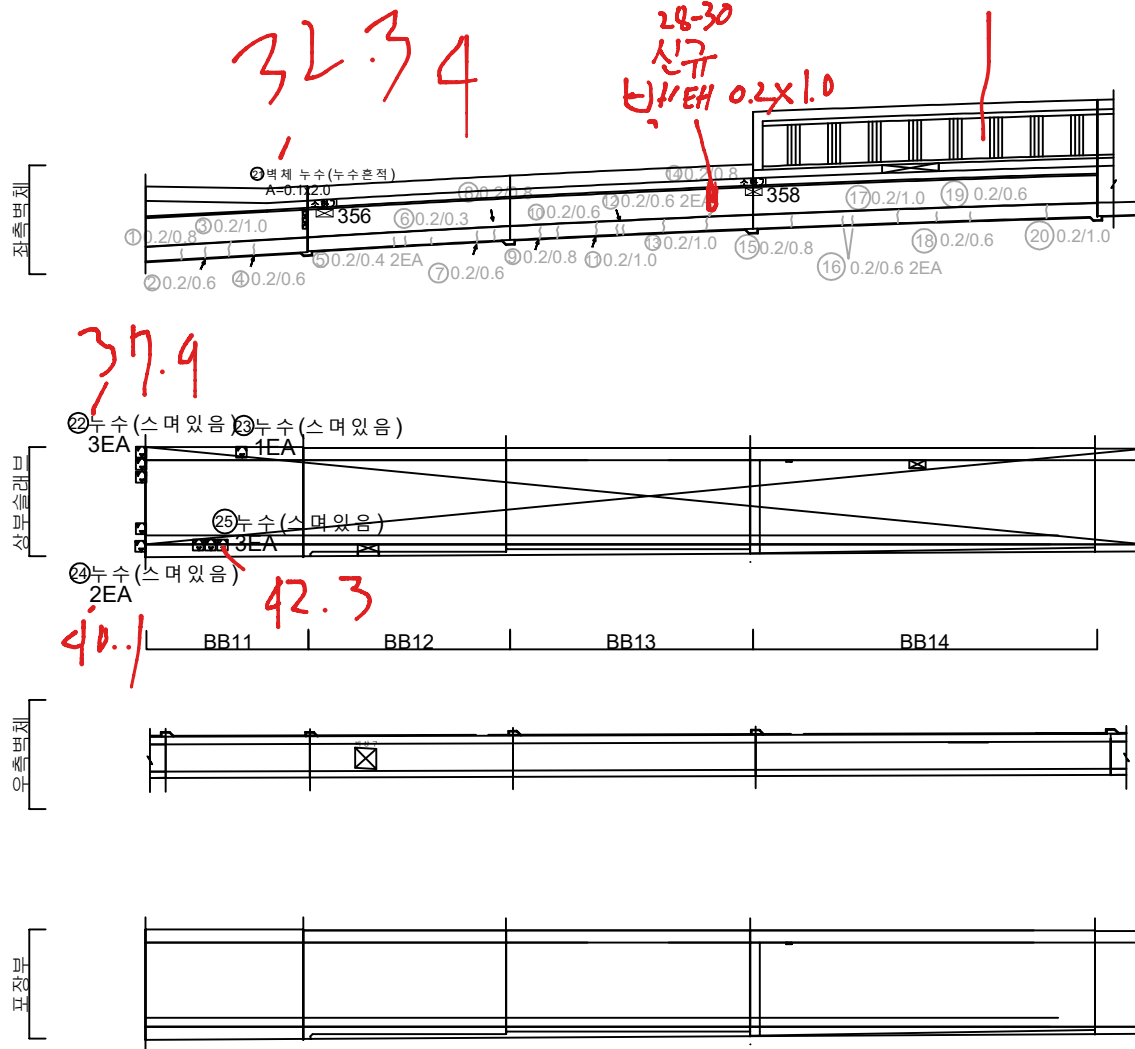


KEY PLAN

 ← 성산



→ 일직

SECTION

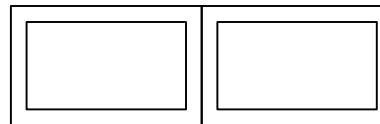

본 레


균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 종점부 BOX-TYPE BB11~BB14 (성산)
도면번호	40


손상물량표

번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	•CEFE	%)	%) { 7(fEI + %o + E E	< %o	< %o	-	< %o	E	CE	%o + 2.FCE	(CE
2	•CEFE	%)	%) { 7(fEI + %o + E E	< %o	< %o	-	< %o	E	-	%o + 2.FCE	(CE
3	•CEFE	%)	%) { 7(fEI + %o + E E	< %o	CE %o	-	CE %o	E	CE	CE %o + CE	(CE
4	•CEFE	%)	%) { 7(fEI + %o + E E	< %o	< %o	-	< %o	E	-	%o + 2.FCE	(CE
5	•CEFE	%)	%) { 7(fEI + %o + E E	< %o	< %o	-	< %o	E	CE	2.%o + 2.FCE	(CE
6	•ZFGE	E 8U	E 8U { 7(	-	%o	-	%o < <	E	-	CE + %o < <	
7	•ZFGE	E 8U	E 8U { + 10 7(	-	%o	-	CE + %o < <	E	CE	2.< %o < <	
8	•ZFGE	E 8U	E 8U { 7(	-	CE < %o	-	CE < %o < <	E	CE	CE + %o < <	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


9A2U-f=ê

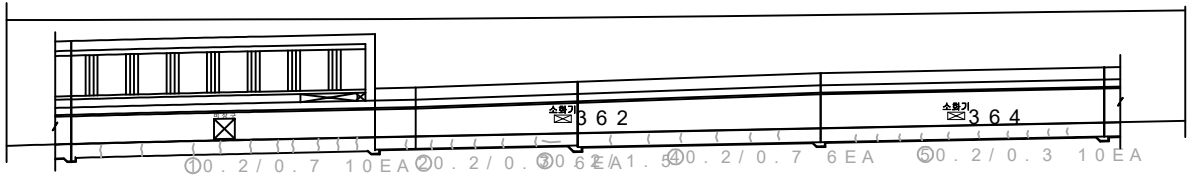


1A3aU@

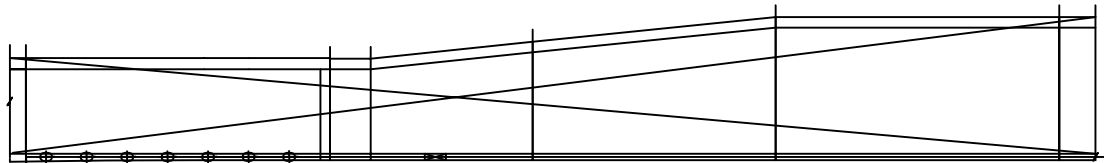

7A2U-f=ê

 


E 8U

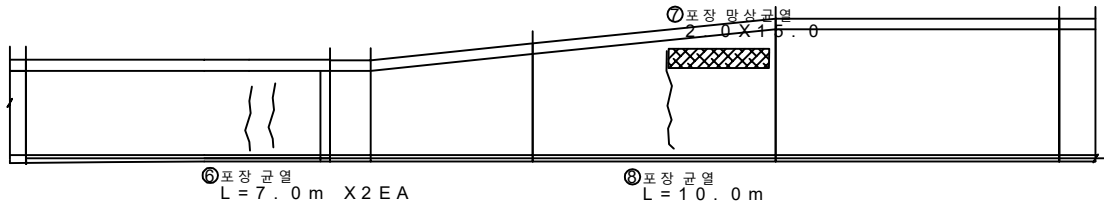


KEY PLAN

 ← 2e1ä



8°:5 →


SECTION

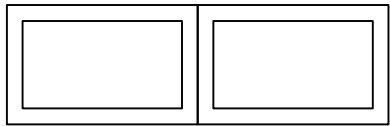


면 레

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타




발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 총점부 BOX-TYPE BB15~BB18 (철산)
도면번호	4 1

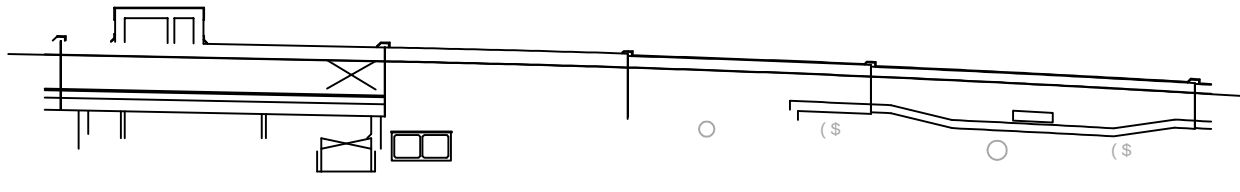

• (EFG) % { 7(fEI < %a • E E , < %a • < %a ' " < %a ' < E (E < ' %a < < (EFG) % { 7(fEI < %a • E E , < %a • < %a " " < %a " < E (E < " %a " <

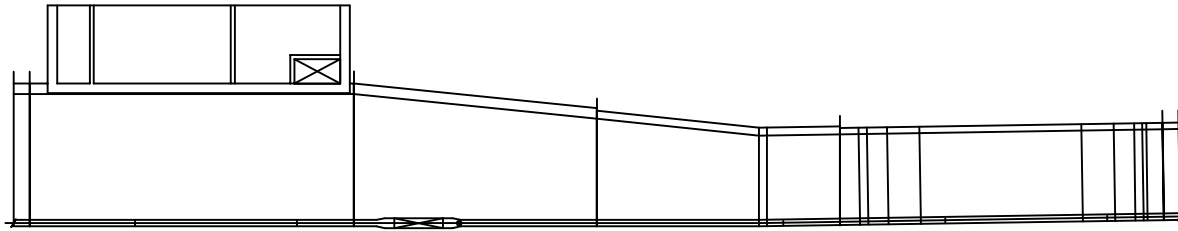

손상물량표

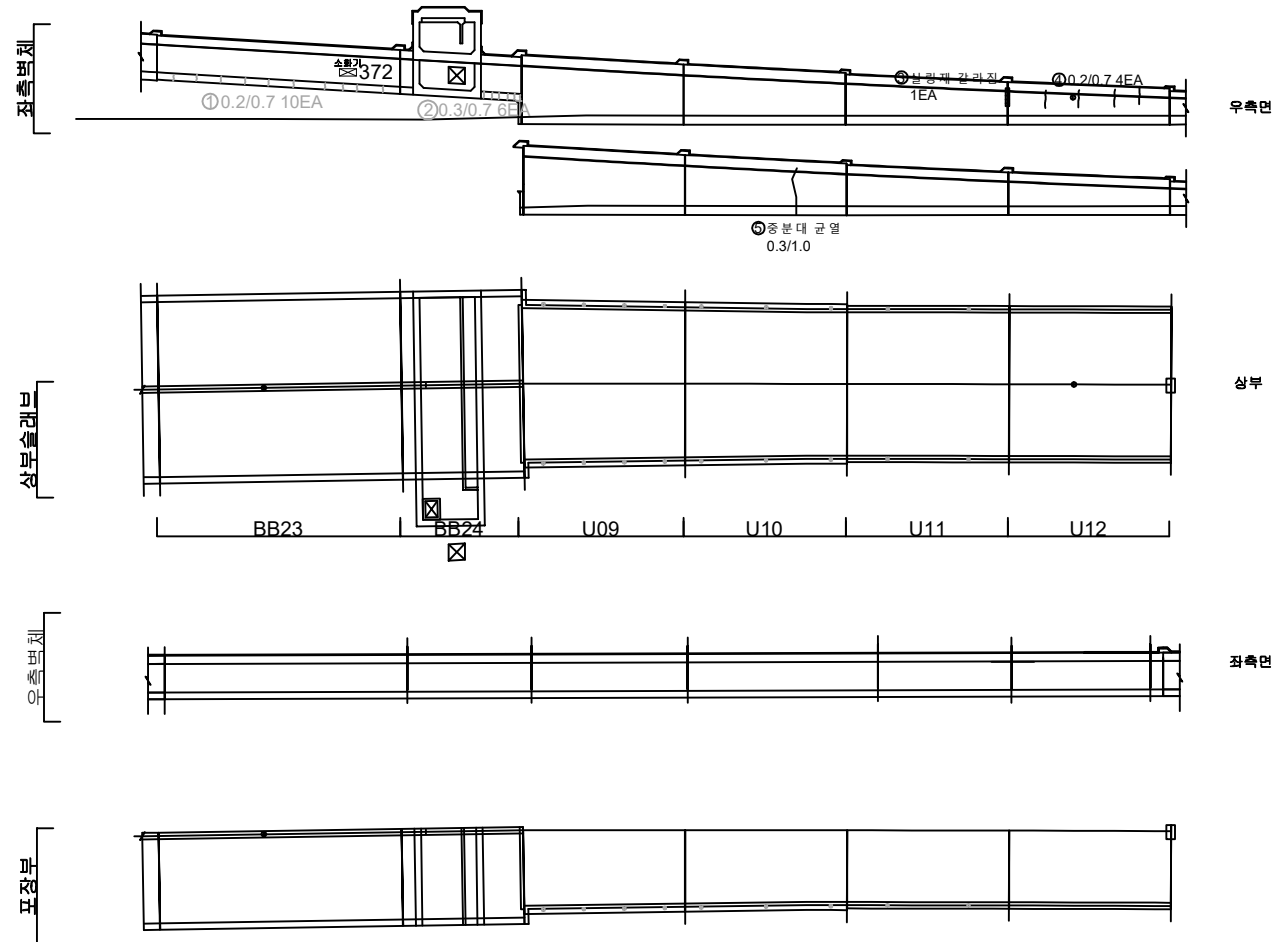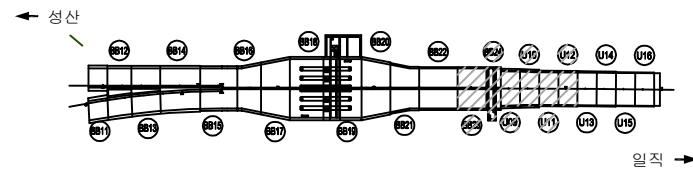 [illegible]

SECTION




五 五

	간 절		양상건설		재로부리	발 주 처 서울특별시고속도로(주)
	면적, 공들		박인, 파손		채수	용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	누수, 습관부		백 타		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서부간선지하도로 중점부 BOX-TYPE BB23,24 U-TYPE U9~U12 (생산)
	부식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호 43


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 율량	단위	개소		총합 율량
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
3	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.4	-	1.40	m	1	1.40	
4	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
5	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	m	1	0.80	
6	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.8	-	0.80	m	3	2.40	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

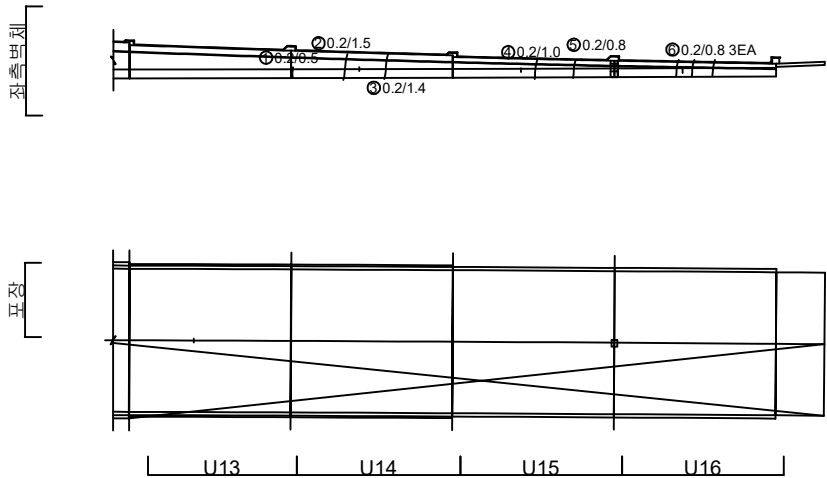

KEY
PLAN

 ← 성산



일직 →

SECTION





범
례

	균열		양상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	부식, 습윤부		색 변		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선도로 종점부 U-TYPE U13~U16 (성산)
도 면 번호	44

손상물량표



번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 량(㎡)	단위	개소	총합 량(㎡)	
1	21하	측면	측면 균열(폭0.3mm)	0.3	3.5	-	3.50	㎡	1	3.50	
2	21하	측벽부	측벽부 균열(폭0.5mm)	0.5	5.5	-	5.50	㎡	1	5.50	24'상 보수
3	21하	측벽부	측벽부 균열(폭0.5mm)	0.5	6.0	-	6.00	㎡	1	6.00	24'상 보수
4	21하	측벽부	측벽부 균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	㎡	1	5.00	24'상 보수
5	21하	측벽부	측벽부 균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	㎡	1	5.00	24'상 보수
6	22상	벽체	누수	-	0.2	5.0	1.00	㎡	1	1.00	
7	22상	벽체	누수	-	1.0	0.1	0.10	㎡	1	0.10	
8	22상	벽체	누수	-	3.5	0.5	1.75	㎡	1	1.75	
9	22상	벽체	누수	-	6.0	0.2	1.20	㎡	2	2.40	
10	22상	측벽부	측벽부 균열	-	0.3	0.5	0.15	㎡	2	0.30	24'상 보수
11	23하	측벽부	측벽부 균열(폭0.5mm)	0.5	4.0	-	4.00	㎡	1	4.00	24'상 보수
12	23하	측벽부	측벽부 균열(폭0.5mm)	0.5	3.0	-	3.00	㎡	2	6.00	24'상 보수
13	23하	측벽부	측벽부 균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	㎡	1	5.00	24'상 보수
14	23하	측벽부	측벽부 균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	㎡	1	5.00	24'상 보수
15	24상	측면	측면 누수(스며있음)	-	-	-	1.00	EA	3	3.00	
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

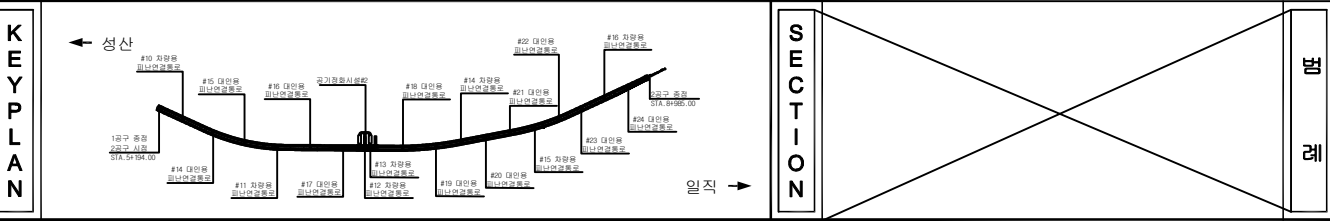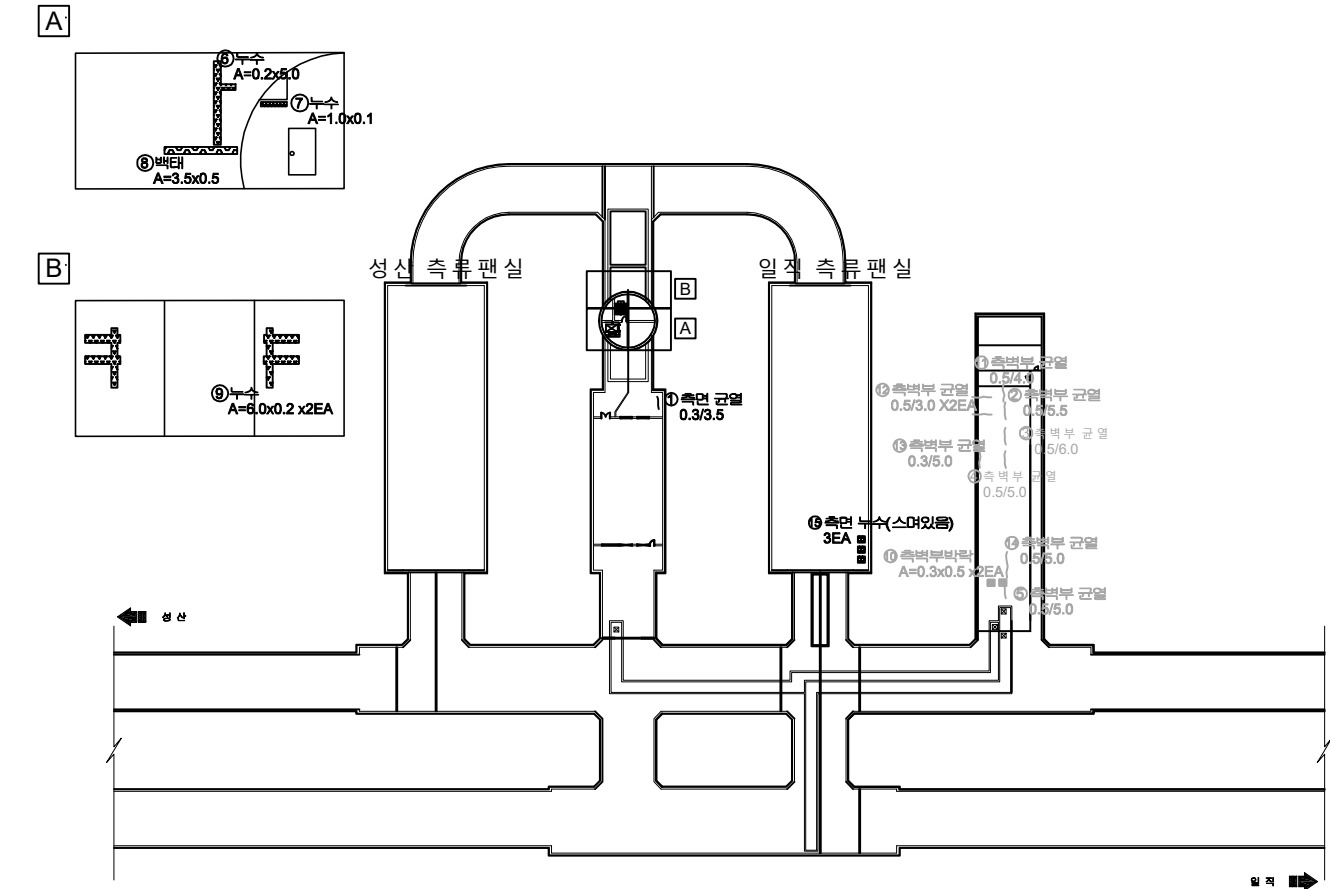


구분	상상균열	재료분리	발주처
편지, 공동	바리, 파손	채수	서서울도시고속도로(주)
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			서부간선지하도로 공기정화시설#2 (성산)
			도면번호
			45

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	연결통로	벽체, 누수	-	1.0	0.5	0.50	m ²	1	0.50	
2	21하	연결통로	벽체, 누수	-	0.8	0.5	0.40	m ²	1	0.40	
3	21하	연결통로	벽체	-	0.2	0.3	0.06	m ²	15	0.90	재상 보수
4	21하	연결통로	벽체	-	0.2	0.3	0.06	m ²	5	0.30	재상 보수
5	21하	연결통로	벽체	-	0.2	0.3	0.06	m ²	5	0.30	재상 보수
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

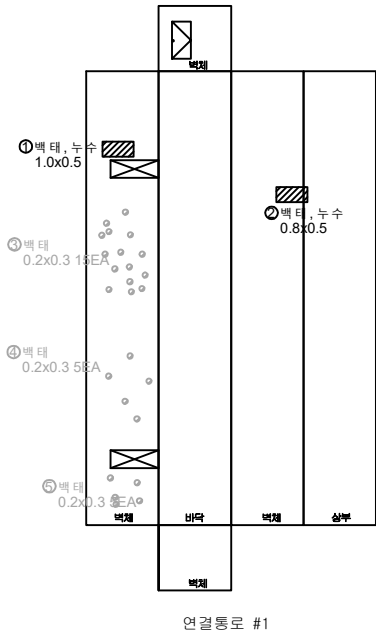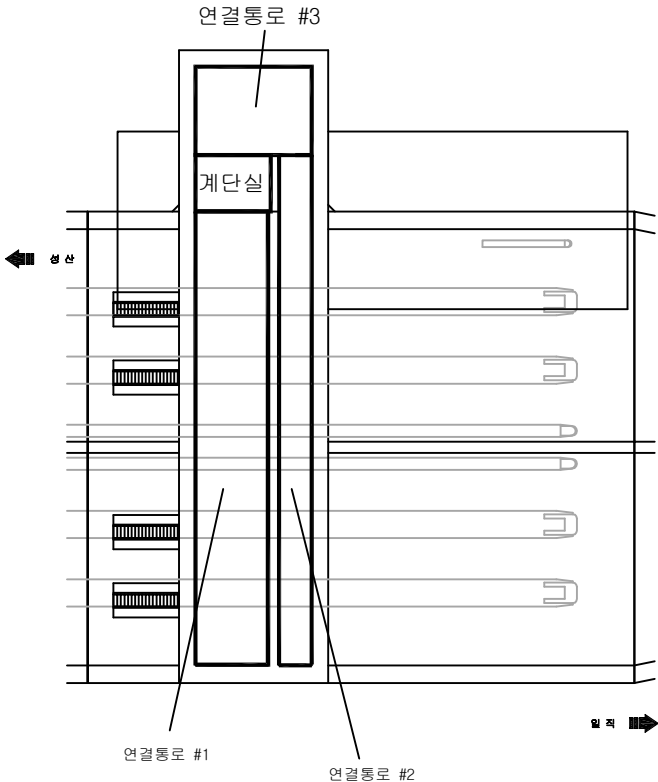

KEY PLAN

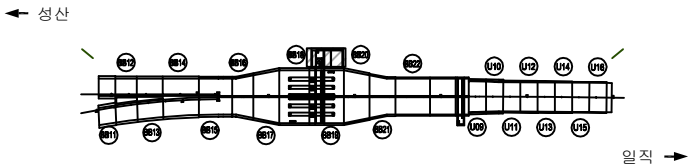

SECTION

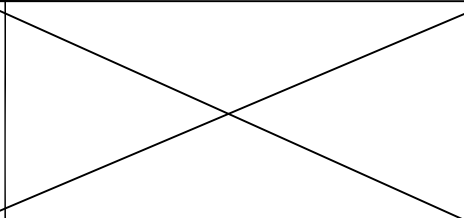



범례

관 열	양상근열	재료분리
균열, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽면	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 영업소 1 (성산)
도 면 번호	46

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	연결통로	벽체	-	0.5	1.5	0.75	m ²	1	0.75	24'상 보수
2	21하	연결통로	벽체, 누수	-	0.2	0.8	0.16	m ²	3	0.48	23'상 보수
3	21하	연결통로	벽체, 누수	-	0.2	0.3	0.06	m ²	1	0.06	23'상 보수
4	21하	연결통로	관 이음부 누수	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	
5	21하	연결통로	벽체	-	0.2	0.4	0.08	m ²	4	0.32	
6	21하	연결통로	벽체	-	0.5	9.0	4.50	m ²	1	4.50	24'상 보수
7	21하	연결통로	벽체	-	0.8	0.8	1.28	m ²	1	1.28	24'상 보수
8	21하	연결통로	벽체, 누수	-	0.3	0.3	0.09	m ²	1	0.09	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

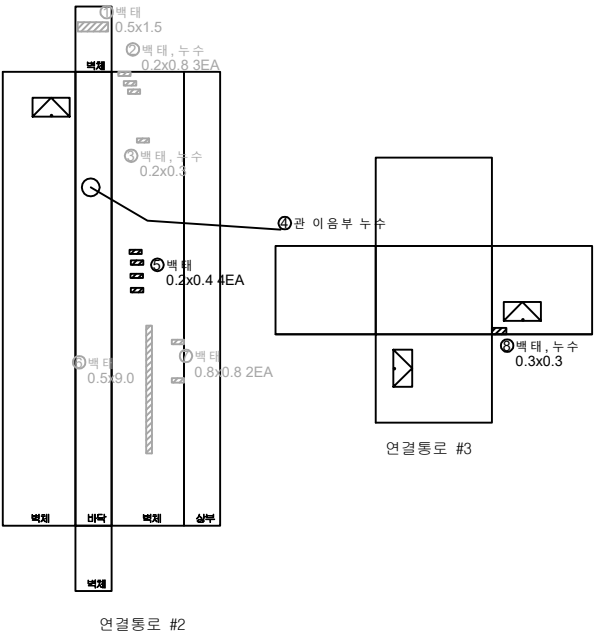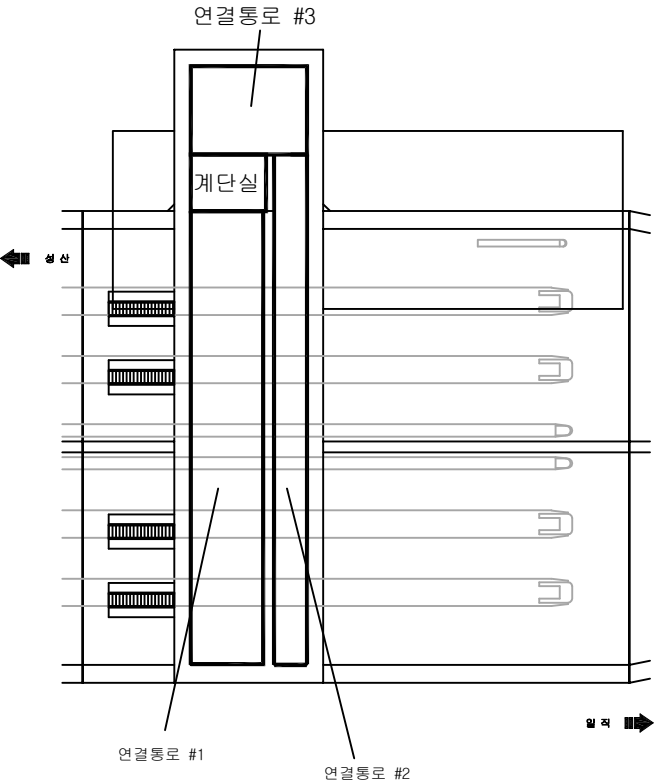

KEY PLAN

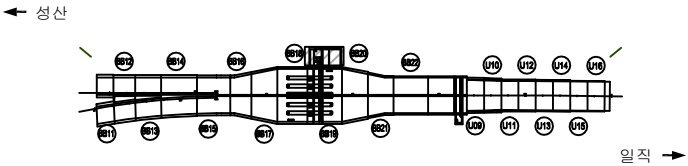

SECTION

범례

관 열	양상근열	재료분리
균열, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽체	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 영업소 2 (성산)
도 면 번호	47

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	22상	벽체부	벽체	-	0.1	0.2	0.02	m ²	1	0.02	
2	22상	천장부	균열(0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

 ← 성산



→ 입지

SECTION

범례

균열	양상균열	재료분리
펀치, 공돌	박리, 파손	침수
누수, 습윤부	곰팡	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	균열, 변형	기타

발 주 처	서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 진입부 환기시설1 (성산)
도 면 번호	48

손상물량표

번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	23하	벽체부	망상균열	-	3.0	0.5	1.50	m ²	1	1.50	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

성산

 
입지

① 망상균열
3.0X0.5



KEY PLAN

← 성산



입지 →

SECTION

범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 진입부 환기시설2(성산)
도면번호	49

손상물량표

번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	23하	벽체부	망상균열	-	3.0	0.5	1.50	m ²	1	1.50	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

성산

 
입지

① 망상균열
3.0X0.5



KEY PLAN

← 성산



입지 →

SECTION

범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 진입부 환기시설3(성산)
도면번호	50

손상물량표

번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	23하	벽체부	망상균열	-	3.0	1.0	3.00	m ²	1	3.00	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

성산

 
입지

① 망상균열
3.0X1.0



KEY PLAN

← 성산



입지

SECTION

범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 진입부 환기시설4(성산)
도면번호	51

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	23하	벽체부	망상균열	-	3.0	1.0	3.00	m ²	1	3.00	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

성 산

 
입 지

① 망상균열
3.0X1.0



KEY
PLAN

← 성산



입 지 →

SECTION

범
례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		외격물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 진입부 환기시설5(성산)
도 면 번호	52

손상물량표

번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

 ← 성산



→ 진입

SECTION

범례

균열	양상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	침수
부식, 습윤부	박리	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 진입부 환기시설6(성산)
도면번호	53