

서부간선지하도로 정기 , 정밀안전점검 용역

외관조사망도


(서부간선지하도로 (일직방향))-2공구

서서울도시고속도로(주)


(주)명성엔지니어링

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	218	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.5	-	2.50	㎡	1	2.50	22'상 보수
2	218	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	㎡	1	1.50	22'상 보수
3	218	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	㎡	1	1.00	22'상 보수
4	218	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	㎡	1	1.50	22'상 보수
5	218	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	㎡	2	1.00	24'상 보수
6	218	공동구	공동구 균열(폭0.1mm)	0.1	0.5	-	0.50	㎡	3	1.50	24'상 보수
7	238	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	㎡	1	10.00	
8	238	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	㎡	1	10.00	
9	238	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	8.0	-	8.00	㎡	1	8.00	
10	238	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	5.0	-	5.00	㎡	1	5.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

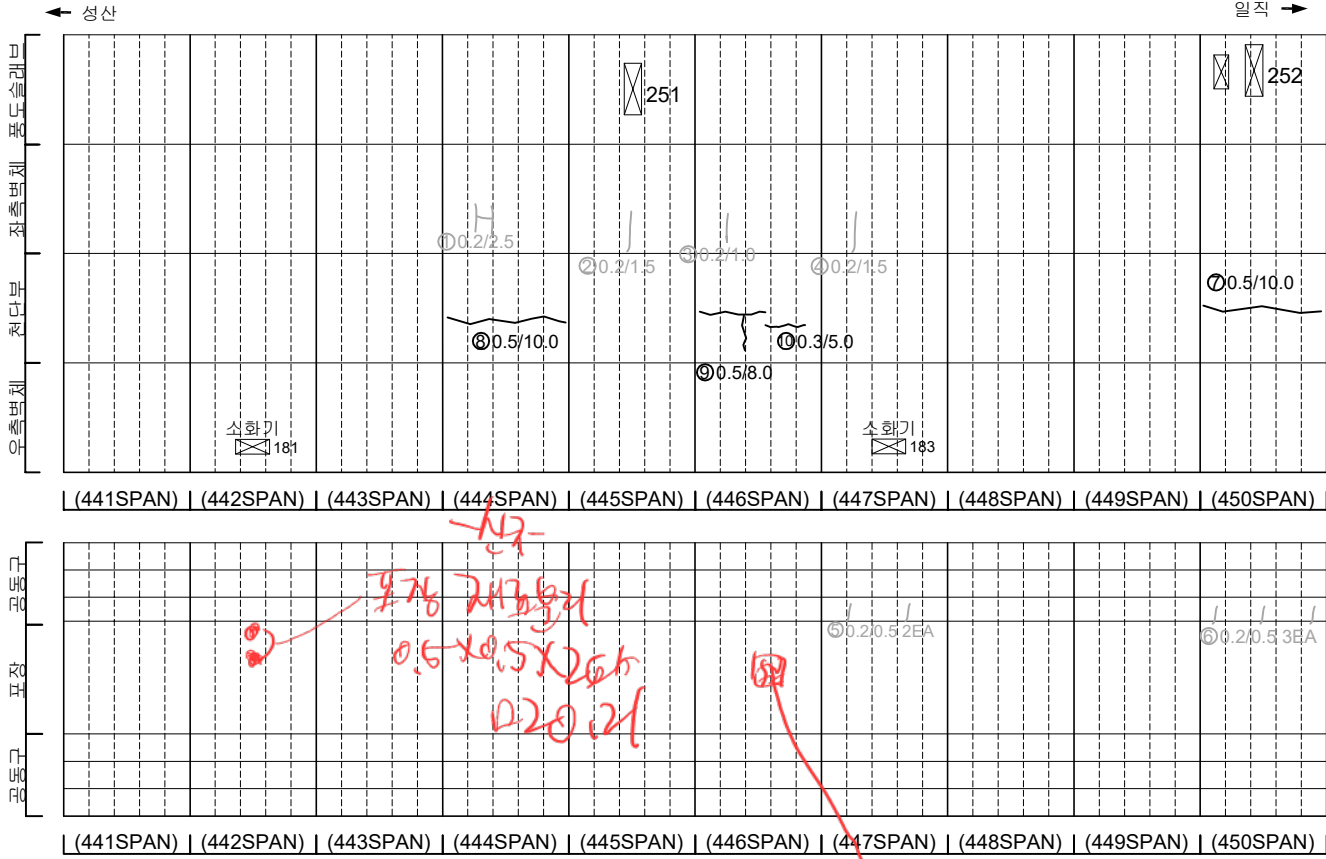

KEY PLAN

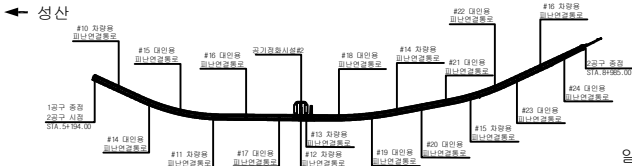

SECTION


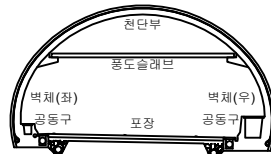


범례

	균열		양상균열		재료분리
	편치, 공동		바리, 피손		채수
	누수, 침하부		벽태		퇴적물
	침하		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 441~450구간(일직)
도면번호	01


손상물량표

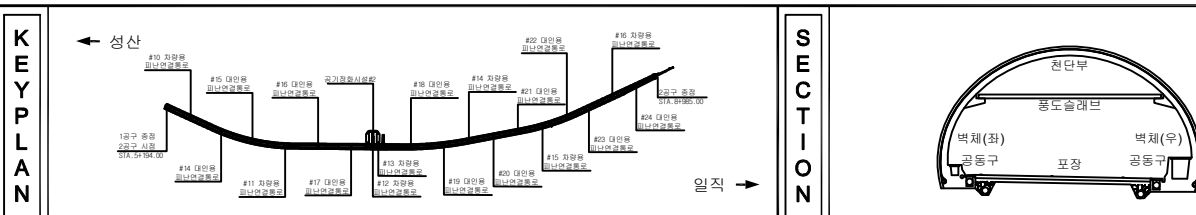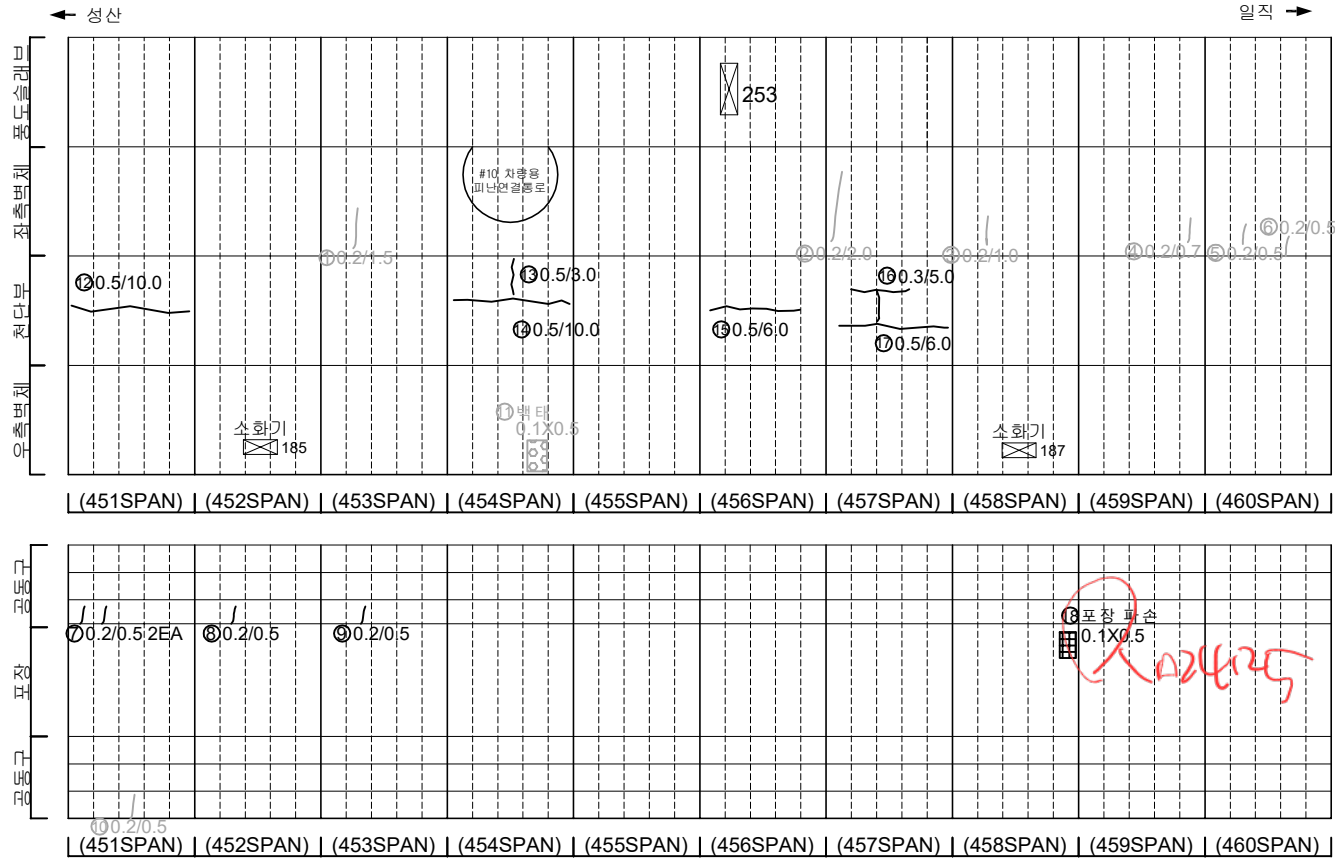[illegible]


지 능				발 주 처 서서물도시고속도로(주)
				용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
				
				도 면 명 서부간선지하도로 NATM 451~460구간(일직)
				도 면 번호 02
				

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	망상균열	-	1.5	1.5	2.25	m ²	2	4.50	22'상 보수
2	21하	측벽부	망상균열	-	1.0	1.5	1.50	m ²	1	1.50	22'상 보수
3	21하	측벽부	망상균열	-	1.0	1.5	1.50	m ²	1	1.50	22'상 보수
4	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	22'상 보수
5	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	3	3.00	22'상 보수
6	21하	측벽부	망상균열	-	1.0	1.0	1.00	m ²	1	1.00	22'상 보수
7	21하	측벽부	망상균열	-	1.0	1.0	1.00	m ²	3	3.00	22'상 보수
8	21하	측벽부	망상균열	-	1.0	1.0	1.00	m ²	1	1.00	22'상 보수
9	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
10	21하	측벽부	망상균열	-	1.0	1.0	1.00	m ²	1	1.00	22'상 보수
11	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
12	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
13	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
14	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	7.0	-	7.00	m	1	7.00	
15	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
16	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
17	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
18	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	8.0	-	8.00	m	1	8.00	
19	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
20	23하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	4.0	-	4.00	m	1	4.00	
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

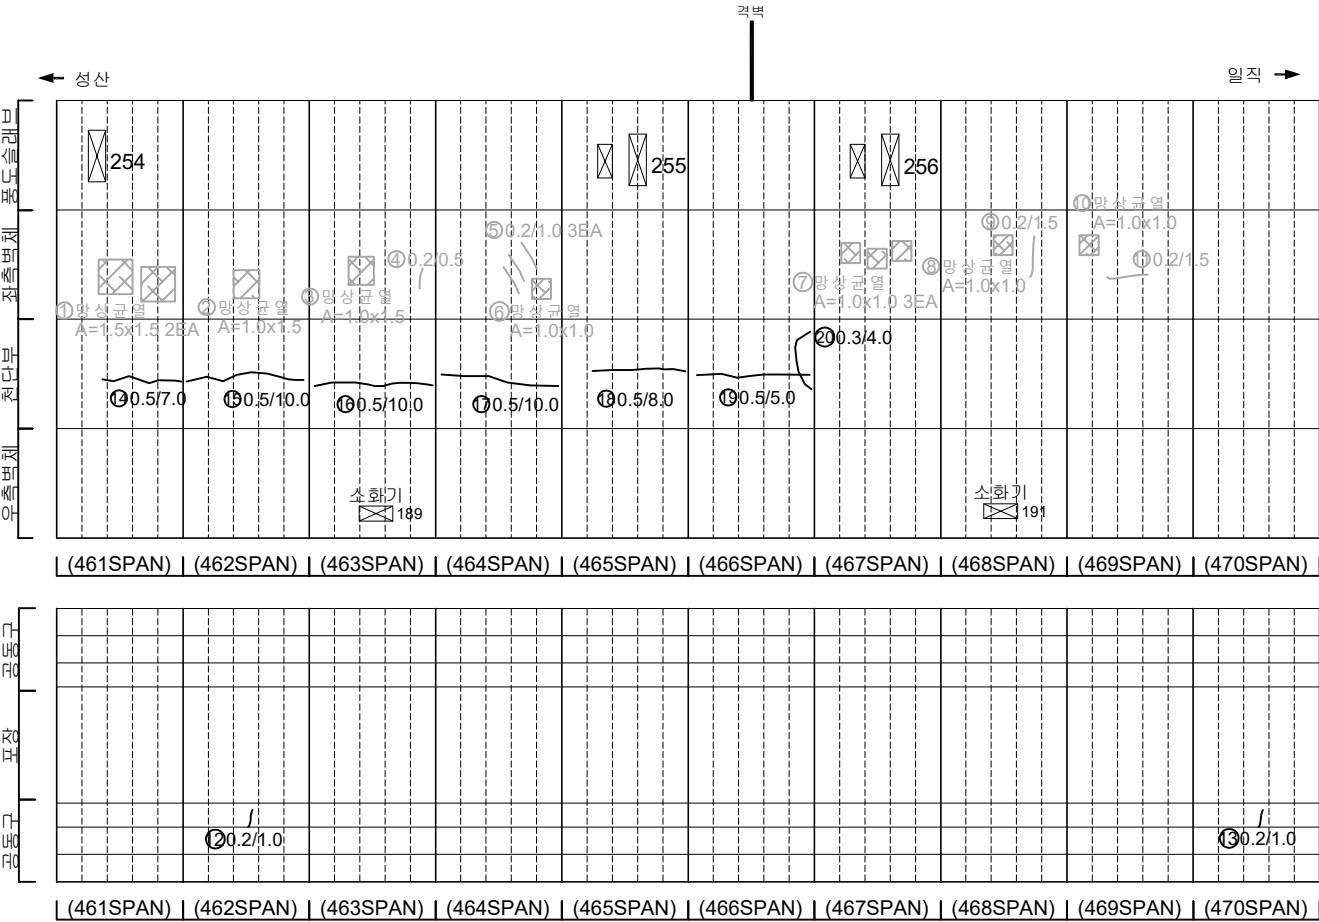

KEY PLAN

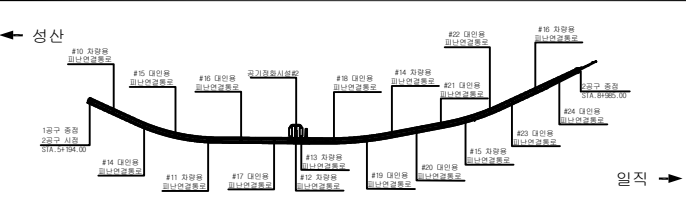

SECTION

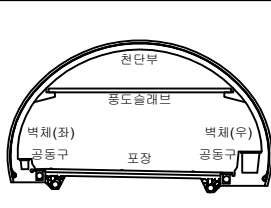



범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		바리, 피손		채수
	누수, 침하부		바리		되직물
	침하		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 461~470구간(일직)
도면번호	03

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	망상균열	-	1.0	1.5	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
2	21하	측벽부	망상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
3	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	22'상 보수
4	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	22'상 보수
5	21하	측벽부	재료분리	-	0.1	0.7	0.07	m	1	0.07	22'상 보수
6	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
7	21하	측벽부	망상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
8	23상	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
9	23상	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
10	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
11	23하	포장부	포장 파손	-	0.1	0.3	0.03	m	1	0.03	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

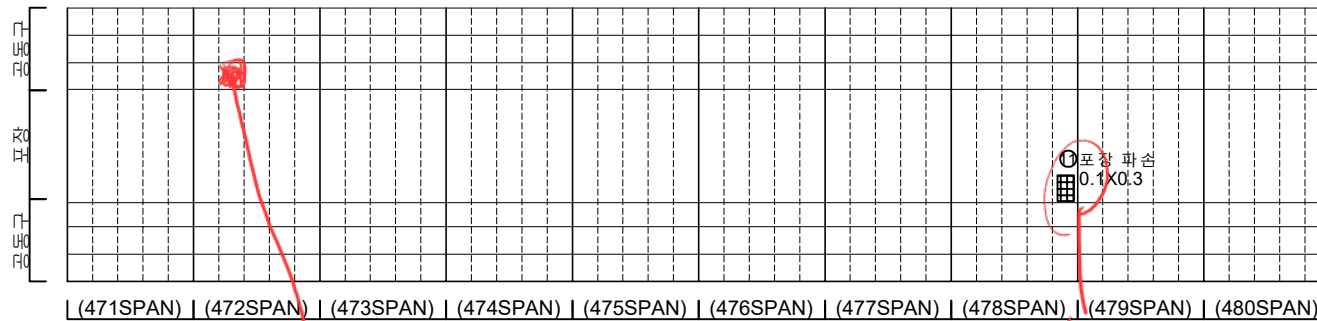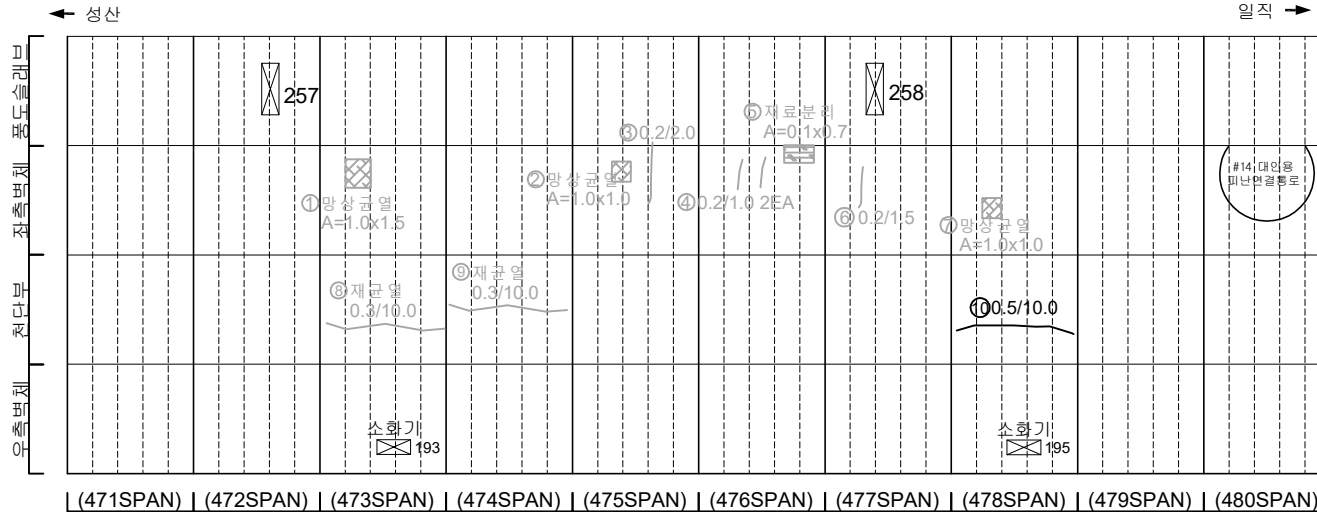

공통파손 0.5x1.0
26.27.상


KEY PLAN

← 성산

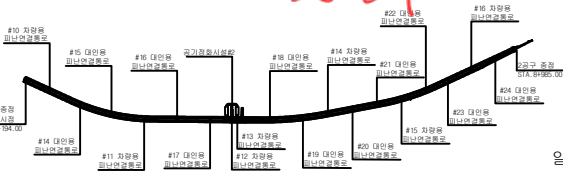

일직 →

SECTION

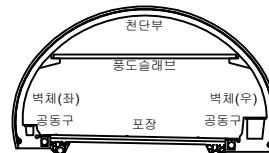


범례

균열	망상균열	재료분리
편지, 공동	벽리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처
서서울도시고속도로(주)용역명
서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역도면명
서부간선지하도로 NATM 471~480구간(일직)도면번호
04

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	22'상 보수
2	21하	측벽부	방상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
3	21하	풍도슬래브	풍도슬래브 파손	-	0.1	0.1	0.01	m	1	0.01	23'하 보수
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	23'하 보수
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	23'하 보수
6	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	23'하 보수
7	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	23'하 보수
8	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	23'하 보수
9	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.2	-	0.20	m	1	0.20	23'하 보수
10	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	23'하 보수
11	23상	측벽부	벽태	-	0.2	2.0	0.40	m	1	0.40	23'상 보수
12	23상	측벽부	벽태	-	0.2	2.0	0.40	m	1	0.40	23'상 보수
13	23상	측벽부	벽태	-	0.2	2.0	0.40	m	1	0.40	23'상 보수
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

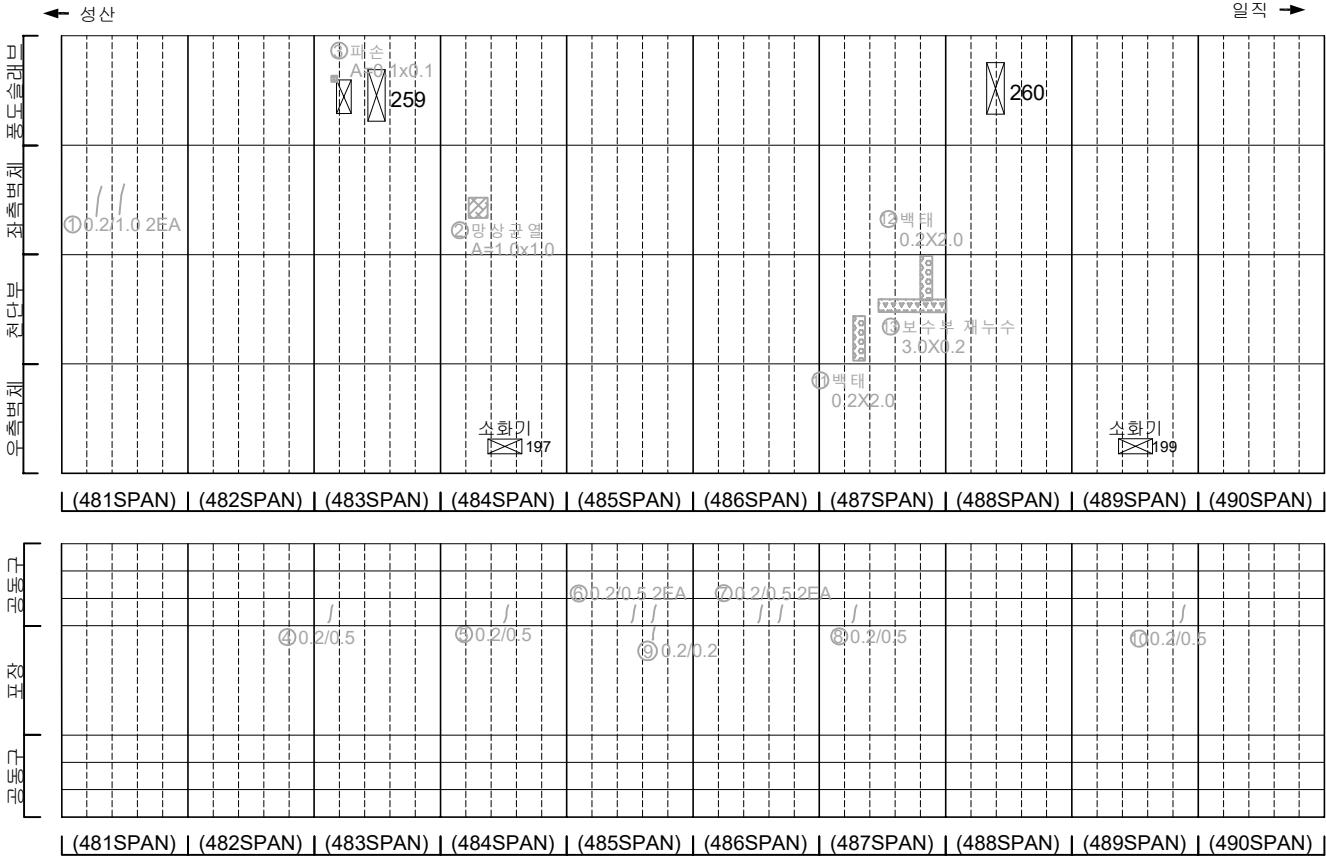

KEY PLAN

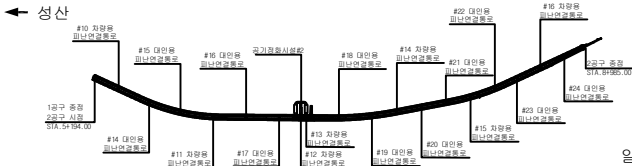

SECTION

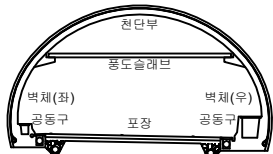


범례

	균열		방상균열		재료분리	발 주 처	서서울도시고속도로(주)
	편치, 공동		벽리, 파손		채수	용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	누수, 습윤부		벽태		퇴적물	도면명	서부간선지하도로 NATM 481~490구간(일직)
	철근노출		침하		열화	도면번호	05
	부식		좌굴, 변형		기타		

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 률(%)	단위	개소	총합 률(%)	
1	21하	측벽부	광상균열	-	1.0	1.0	1.00	m ²	1	1.00	22'상 보수
2	21하	측벽부	재료분리	-	0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	22'상 보수
3	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	23'하 보수
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	23'하 보수
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	23'하 보수
6	21하	공동구	공동구 파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	4	0.04	
7	21하	공동구	공동구 파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
8	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	23'하 보수
9	23상	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
10	23상	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
11	23상	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
12	23하	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

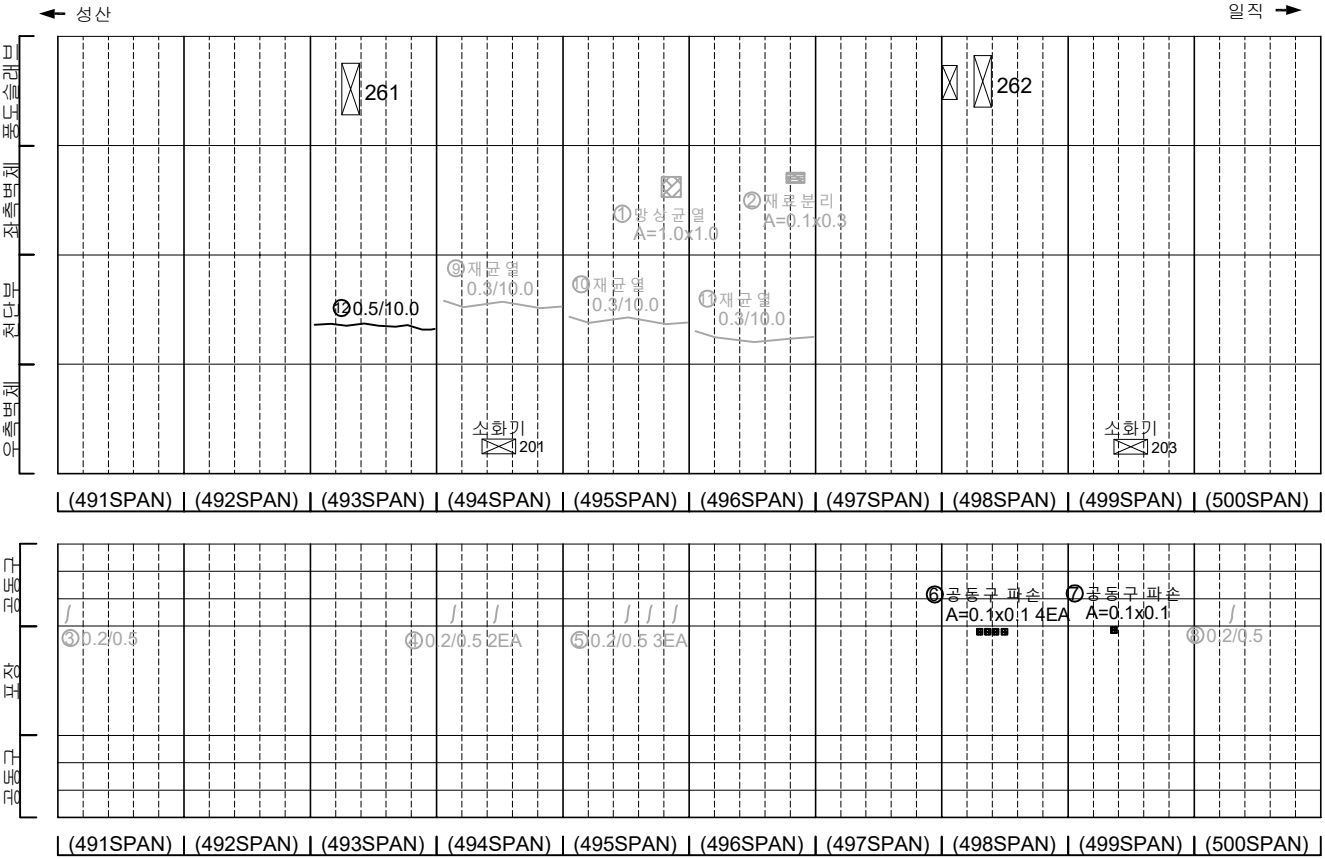

KEY PLAN

← 성산 일직 →

SECTION

범례

균열	광상균열	재료분리
편치, 공동	벽리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽 태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처
서서울도시고속도로(주)


용 역 명
서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역

도 면 명
서부간선지하도로 NATM 491~500구간(일직)

도면번호
06


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	풍도슬래브	풍도슬래브 파손	-	0.1	0.2	0.02	m ²	1	0.02	
2	21하	측벽부	재료분리	-	0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	22'상 보속
3	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
4	23하	측벽부	망상균열	-	1.0	1.0	1.00	m ²	1	1.00	
5	23상	측벽부	균열(폭0.4mm)	0.4	0.3	-	0.30	m	1	0.30	23'하 보속
6	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	4.0	-	4.00	m	1	4.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

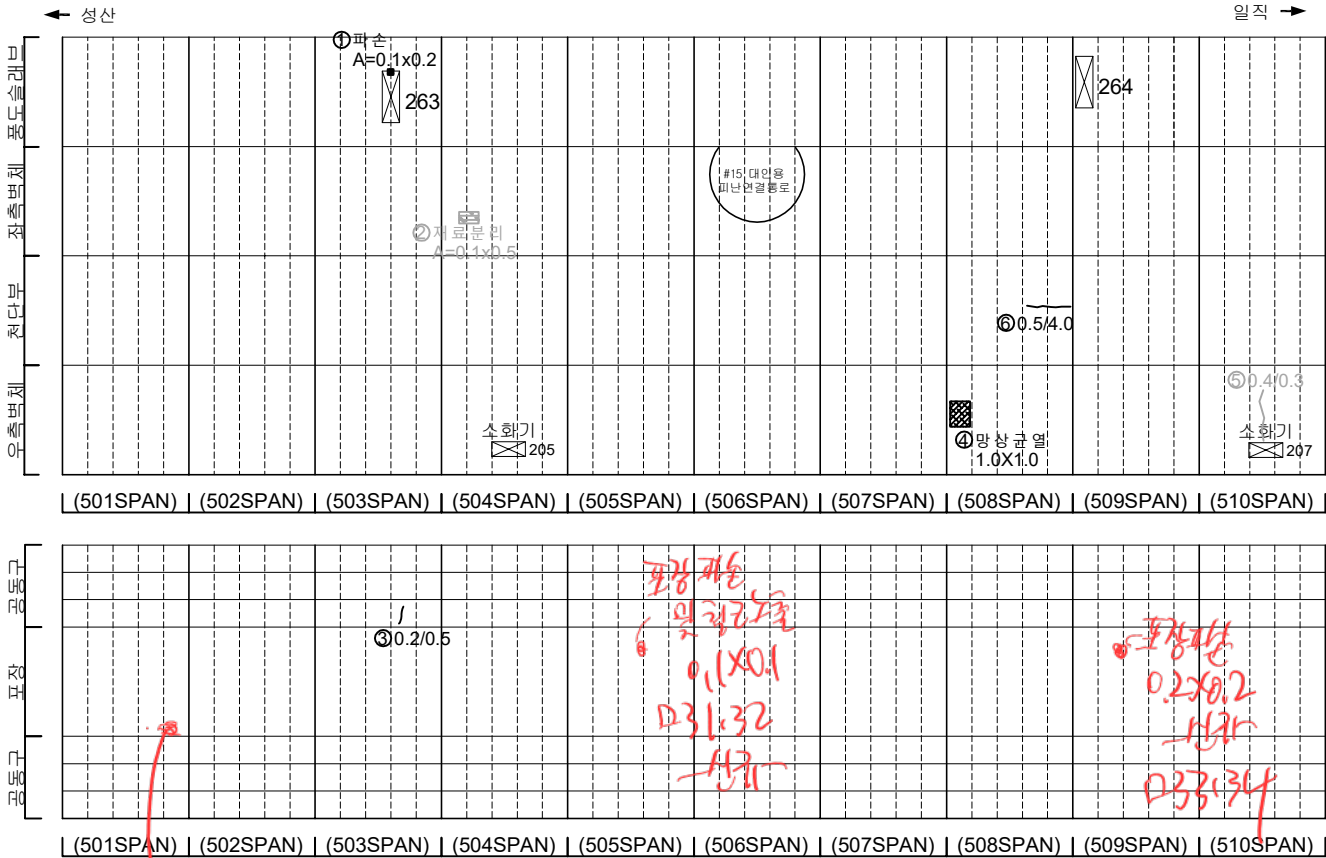

포장파손 1개소
0.1x0.3


소화전205~207사이
포장부 신축이음부 파손
2개소

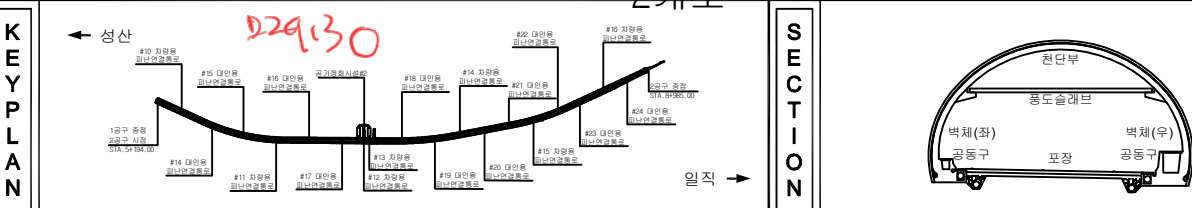


범 례	균열	망상균열	재료분리	발 주 처
	편치, 공동	벽리, 파손	채수	서서울도시고속도로(주)
	누수, 습윤부	벽 태	퇴적물	용 역 명
	철근노출	침하	열화	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	부식	좌굴, 변형	기타	도 면 명
				서부간선지하도로 NATM 501~510구간(일직)
				도면번호
				07

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	23상	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	23'하 보수
2	23상	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	23'하 보수
3	23상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
4	23상	측벽부	망상균열	-	1.0	1.5	1.50	m ²	1	1.50	23'하 보수
5	23상	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	4.0	-	4.00	m	1	4.00	23'하 보수
6	23상	측벽부	망상균열	-	0.5	0.7	0.35	m ²	1	0.35	23'하 보수
7	23상	측벽부	틈틈	-	0.5	1.0	0.50	m ²	1	0.50	23'하 보수
8	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
9	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
10	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	6.0	-	6.00	m	1	6.00	
11	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

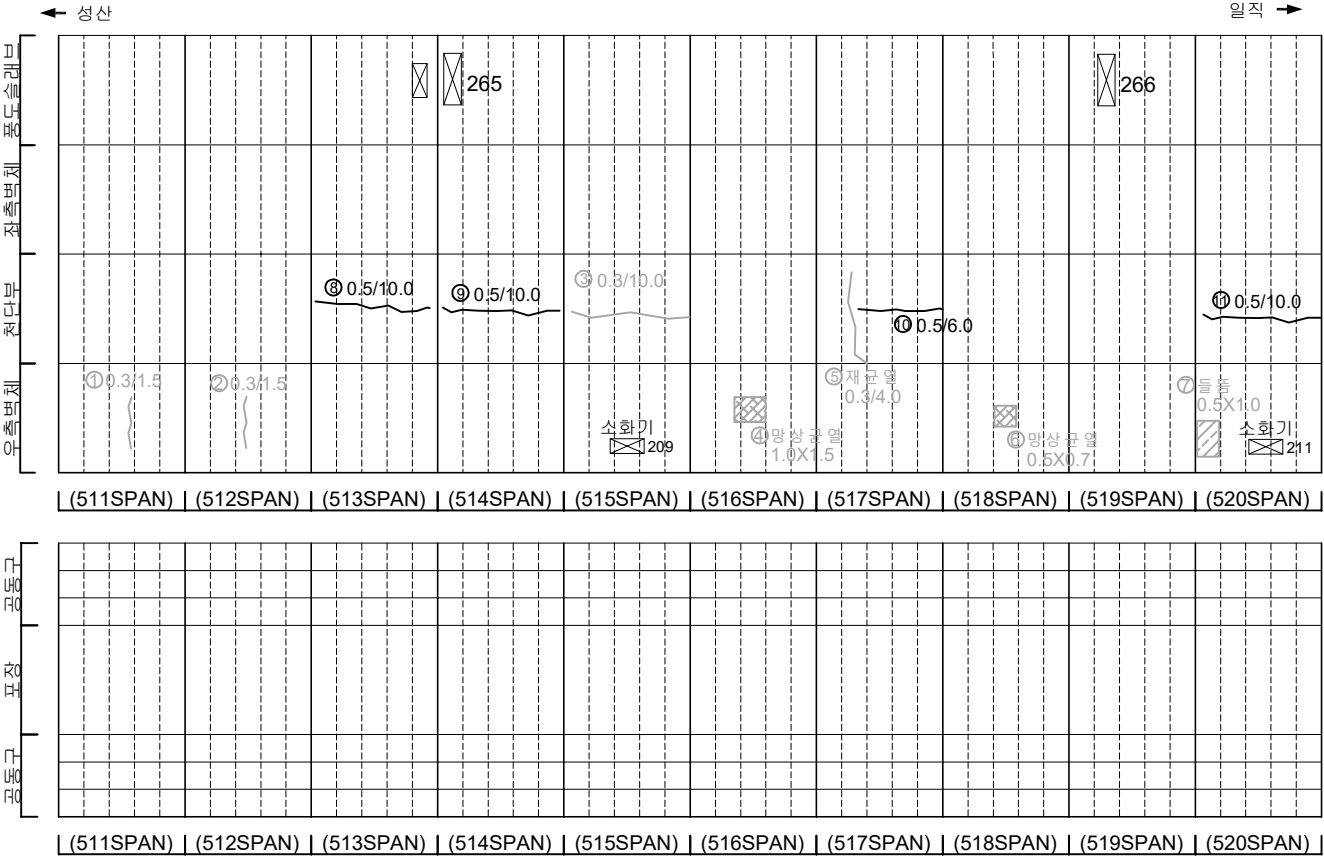

KEY PLAN

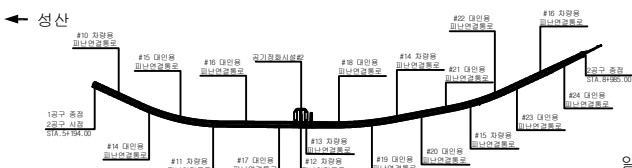

SECTION

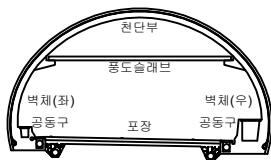


범례

	균열		망상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 511~520구간(일직)
도면번호	08


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	215	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	23'하 보수
2	235	측벽부	층간리	-	0.1	0.2	0.02	m	1	0.02	23'하 보수
3	235	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
4	235	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
5	235	천단부	돌출	-	0.2	0.5	0.10	m	1	0.10	
6	235	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
7	235	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
8	235	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	1.5	-	1.50	m	1	1.50	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

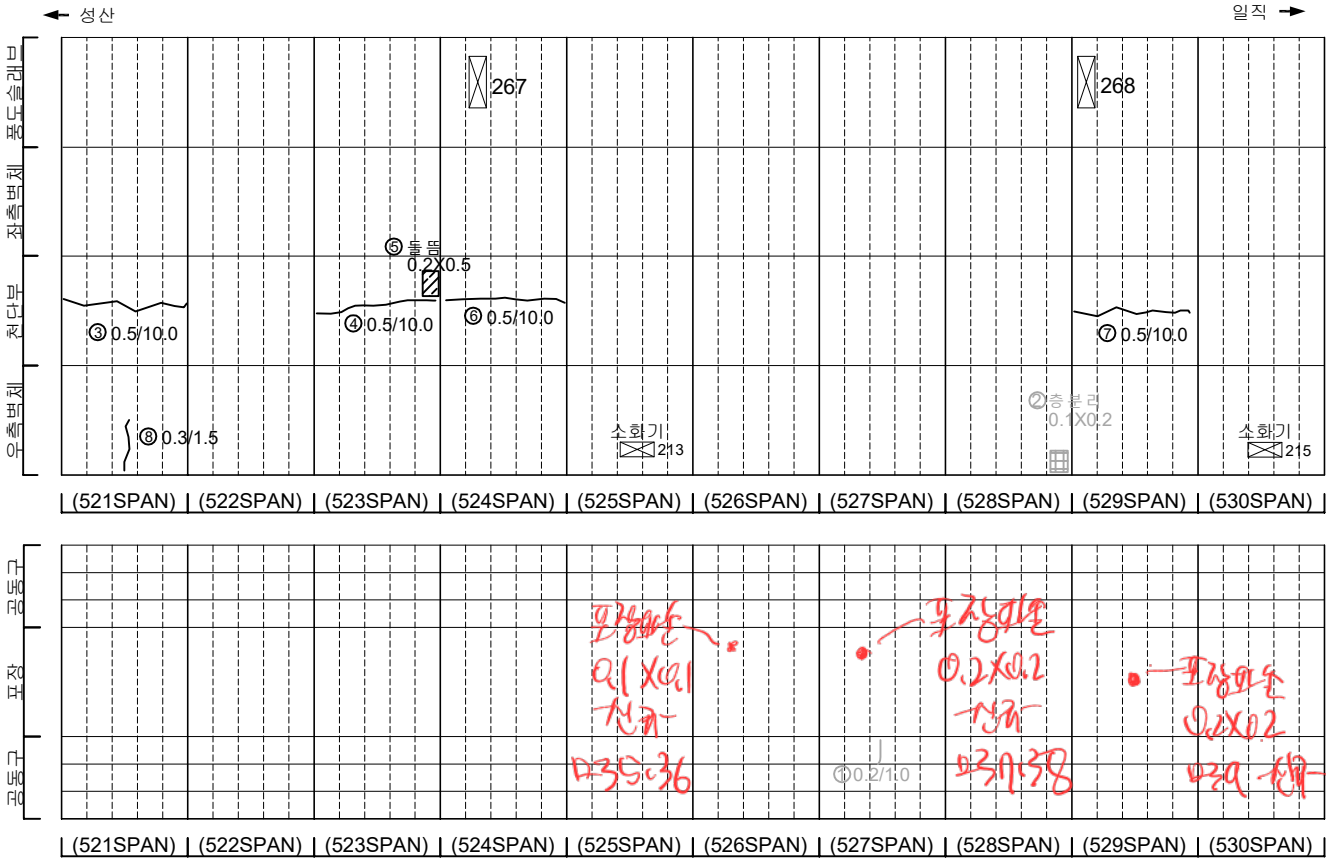


소화전213~215사이
포장부 신축이음부 파손
3개소

KEY PLAN

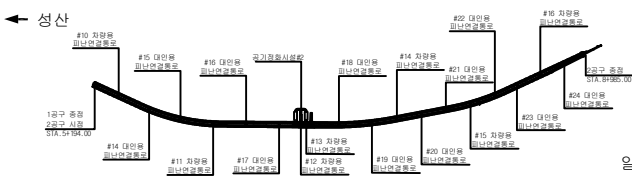

SECTION

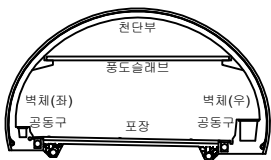


범 례		균열, 파손, 공동		망상균열		재료분리
		누수, 습윤부		콘크리트 박리, 파손		채수
		침하		팽창관		팽창관
		기타		기타		기타
		기타		기타		기타

발 주 처	서울특별시교통공사(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 521~530구간(일직)
도면번호	09

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	215	풍도슬래브	풍도슬래브 파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
2	235	측벽부	도장 박리	-	1.0	0.5	0.50	m ²	1	0.50	23'하 보수
3	235	측벽부	도장 박리	-	0.2	0.2	0.04	m ²	4	0.16	23'하 보수
4	235	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
5	235	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
6	235	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
7	235	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
8	235	측벽부	양상균열	-	1.5	3.0	4.50	m ²	1	4.50	
9	235	포장부	포장 균열	-	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

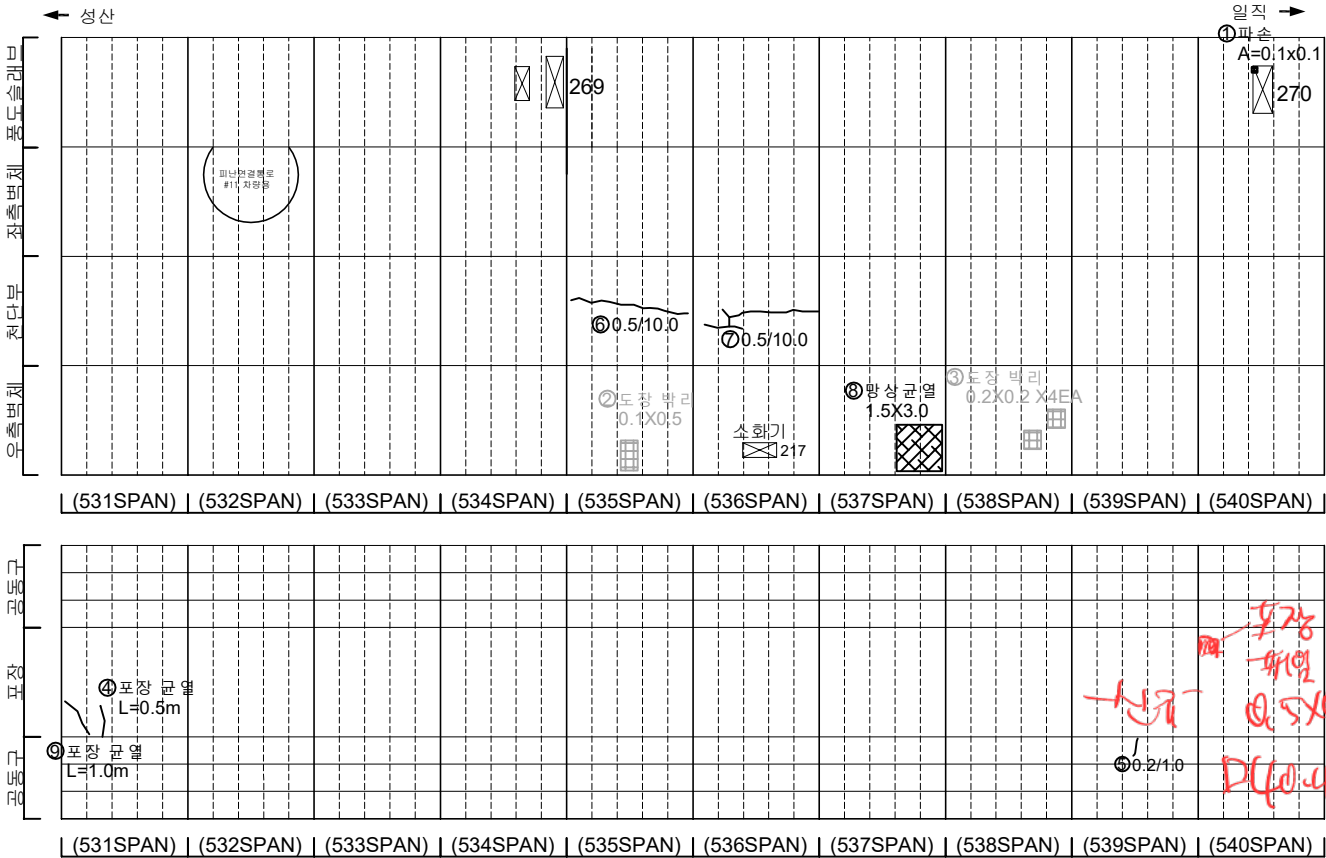

소화전217~219사이
포장부 1차선 파손

KEY PLAN

SECTION

범례

	콘크리트		철근
	아스팔트		골재
	모래		돌
	벽돌		타일
	목재		금속
	유리		플라스틱
	단열재		방수재
	배수		환기
	조명		화재경보
	소화기		소화전

발주처

서울특별시교통연구원(주)

용역명

서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역

도면명


서부간선지하도로 NATM 531~540구간(일직)

도면번호


10

손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	포장부	포장 파손	-	0.1	1.5	0.15	m ²	1	0.15	
2	21하	측벽부	균열 (폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
3	21하	측벽부	균열 (폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
4	22상	천단부	균열 (폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
5	21하	측벽부	균열 (폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	1	0.70	22'상 보수
6	23상	측벽부	파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	23'상 보수
7	23상	측벽부	균열 (폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	23'하 보수
8	23하	포장부	포장 파손	-	0.1	0.1	0.01	m ²	1	0.01	
9	23하	천단부	균열 (폭0.5mm)	0.5	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
10	23하	천단부	균열 (폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



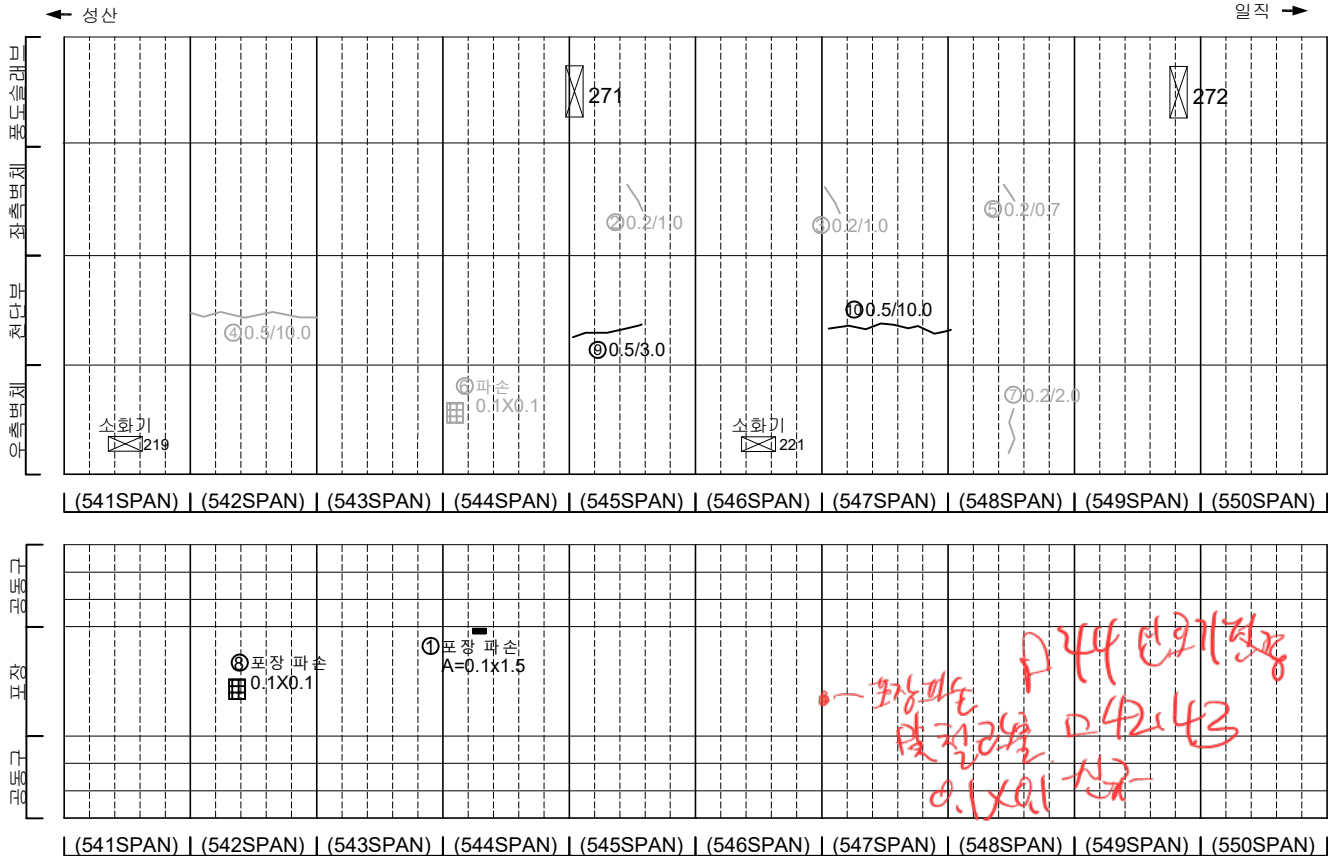


소화전221~223사이
포장부 신축이음부 파손

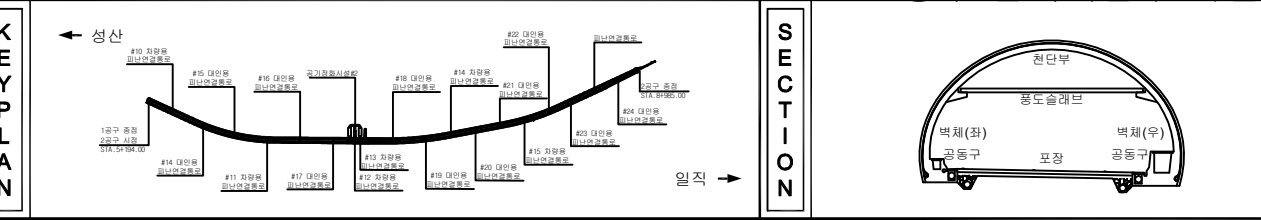

범 례	구분	상상구분	재료분리	발 주 처
	균열	망상균열	재료분리	서서울도시고속도로(주)
	편지, 공동	벽리, 파손	채수	용역명
	누수, 습윤부	벽태	퇴적물	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
	철근노출	침하	열화	도면명
	부식	좌굴, 변형	기타	서부간선지하도로 NATM 541~550구간(일직)
				도면번호
				11


손 상 물 량 표

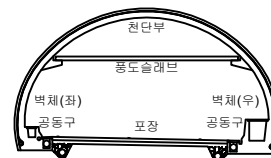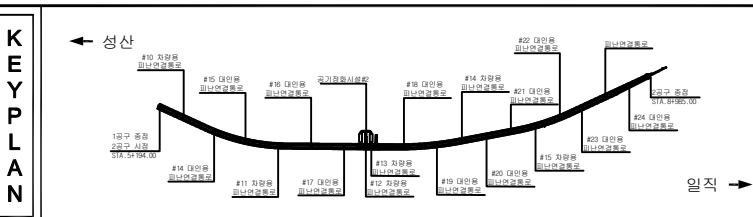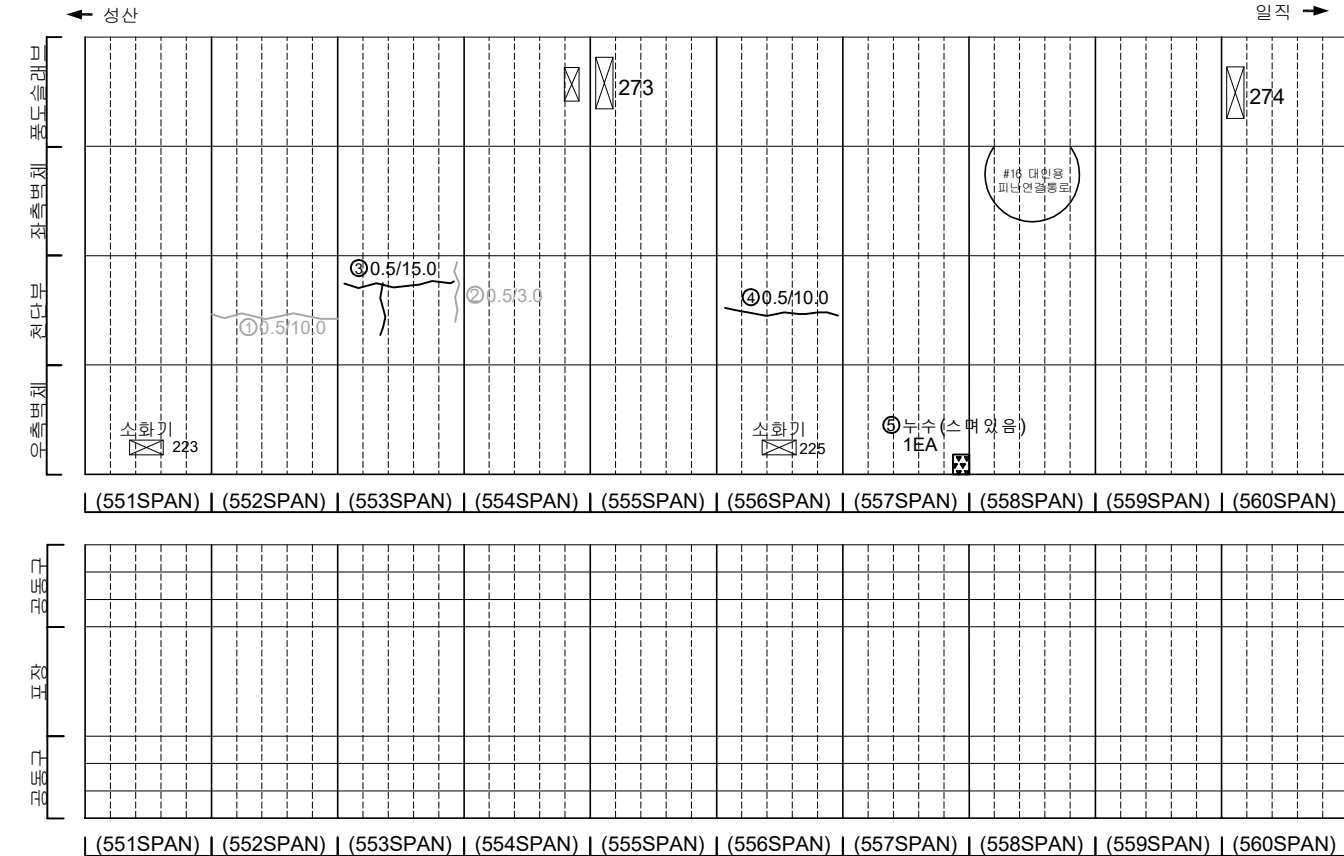[illegible]


지 원				발 주 처 서서물도시고속도로(주)
				용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
				
				도 면 명 서부간선지하도로 NATM 551~560구간(일직)
				도 면 번 호 12
				

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	㎡	2	2.00	22'상 보수
2	21하	측벽부	양상균열	-	1.0	1.0	1.00	㎡	1	1.00	22'상 보수
3	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	㎡	1	0.50	
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	㎡	2	1.00	23'하 보수
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	㎡	2	1.00	23'하 보수
6	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	㎡	1	10.00	23'하 보수
7	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	7.0	-	7.00	㎡	1	7.00	23'하 보수
8	23하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	㎡	1	2.00	23'하 보수
9	23하	천단부	보수부 박리	-	0.2	1.0	0.20	㎡	1	0.20	
10	23하	포장부	포장 파손	-	0.3	0.2	0.06	㎡	1	0.06	
11	23하	포장부	포장 파손	-	1.0	0.1	0.10	㎡	1	0.10	
12	24상	봉도슬래브	봉도슬래브 하부 균열(폭0.5mm)	0.5	2.5	-	2.50	㎡	1	2.50	
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

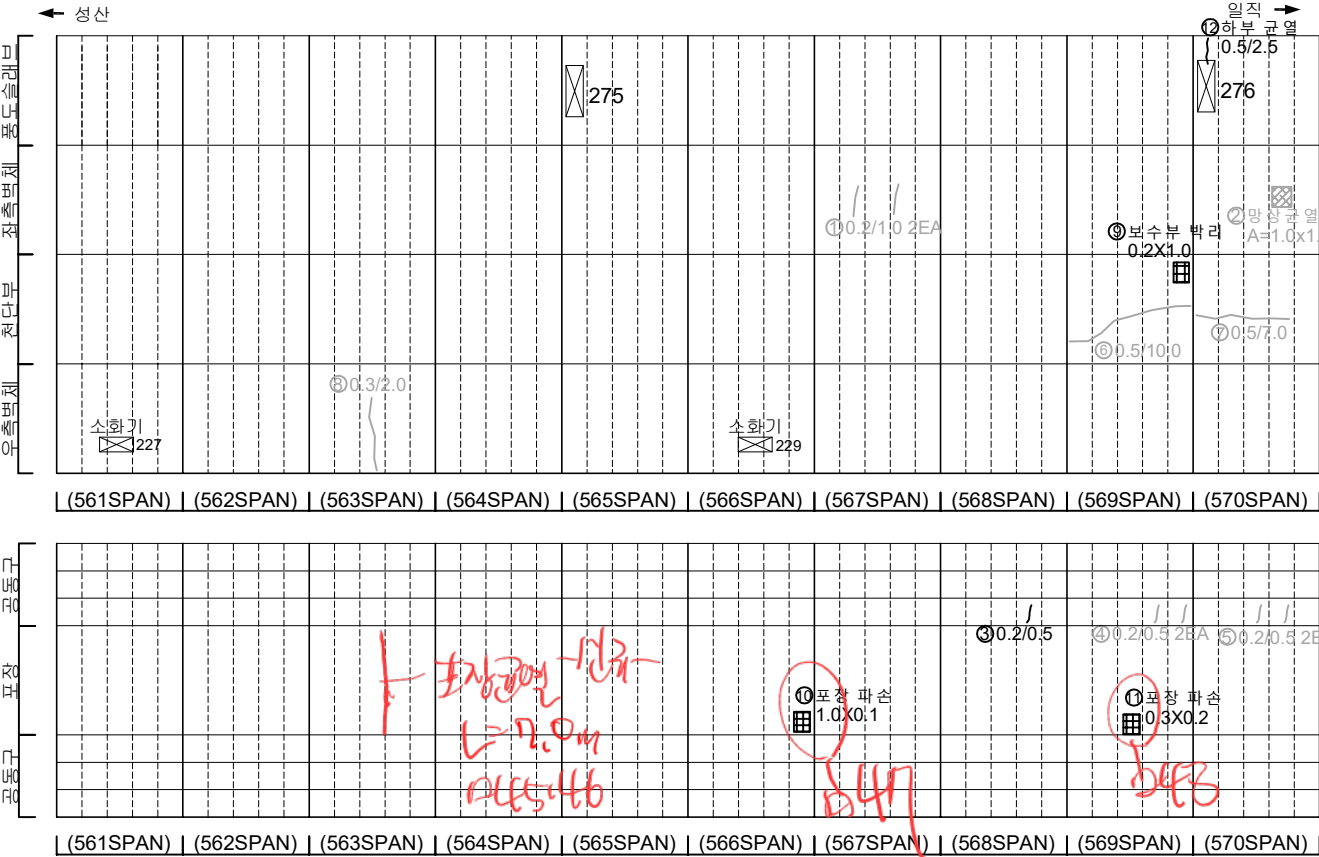

KEY PLAN

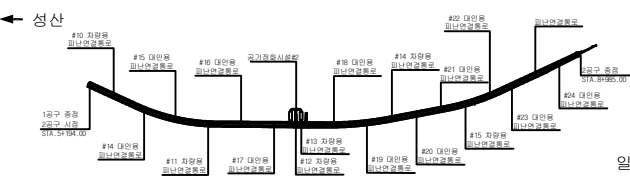

SECTION




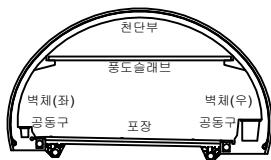


범례

	균열		양상균열		재료분리
	펀치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	침하		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 561~570구간(일직)
도면번호	13

 손상물량표

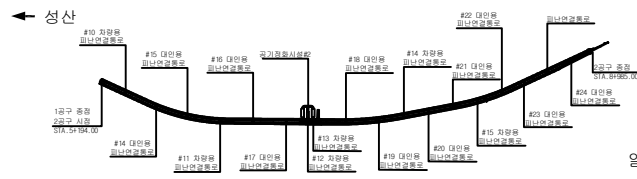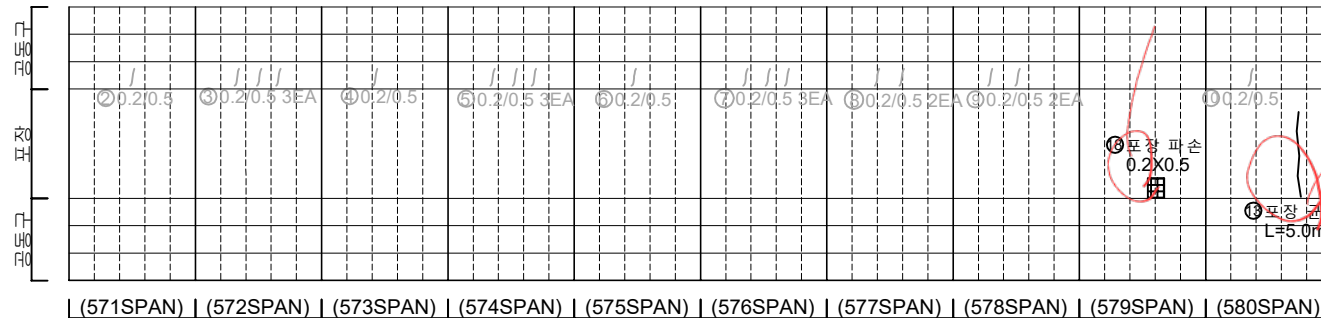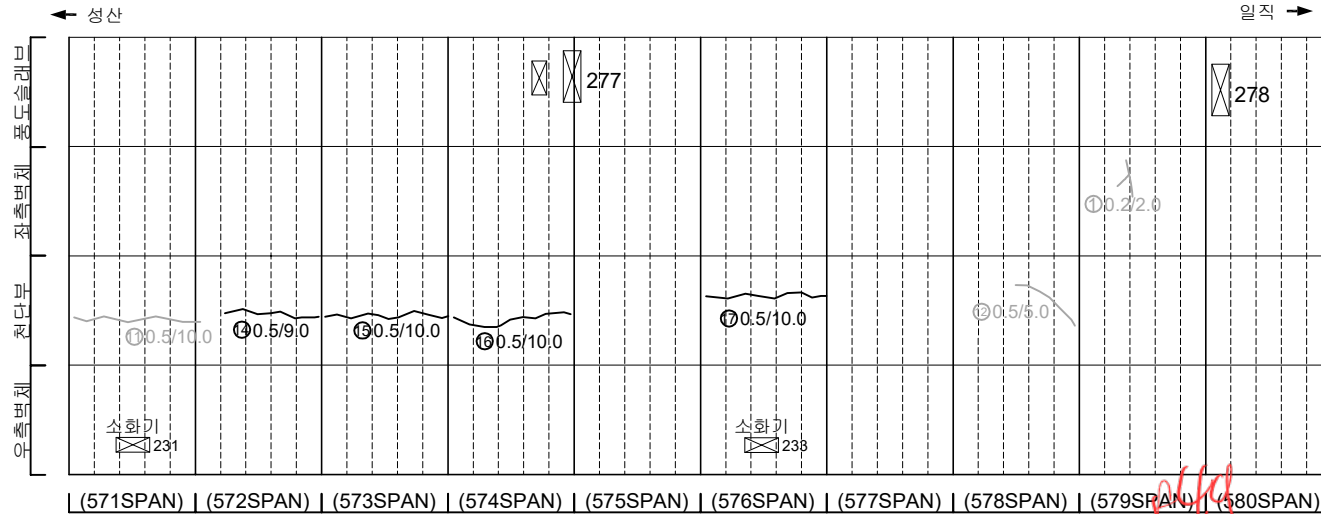[illegible]

일직 →

SECTION

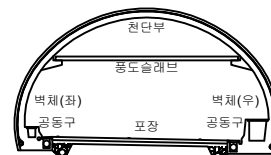

五二五

	空白		空白		空白
	水平線		水平線		水平線
	垂直線		垂直線		垂直線
	斜線		斜線		斜線
	斜線交叉		斜線交叉		斜線交叉
	點狀		點狀		點狀
	波浪線		波浪線		波浪線
	星狀		星狀		星狀
	不規則		不規則		不規則

발 주 처
서서울도시고속도로(주)



서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역

도면명


도면번호	14
------	----

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소		총합 수량
1	21하	측벽부	양상균열	-	1.0	1.0	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
2	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
3	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	23'하 보수
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	23'하 보수
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	23'하 보수
6	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	23'하 보수
7	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	23'하 보수
8	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	23'하 보수
9	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	2	1.00	23'하 보수
10	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
11	22상	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'하 보수
12	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	
13	22하	공동구	공동구 덮개 침하	-	-	-	1.00	EA	2	2.00	23'하 보수
14	23상	공동구	공동구 덮개 탈락	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	23'하 보수
15	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
16	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
17	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
18	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
19	23하	포장부	포장 균열	-	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

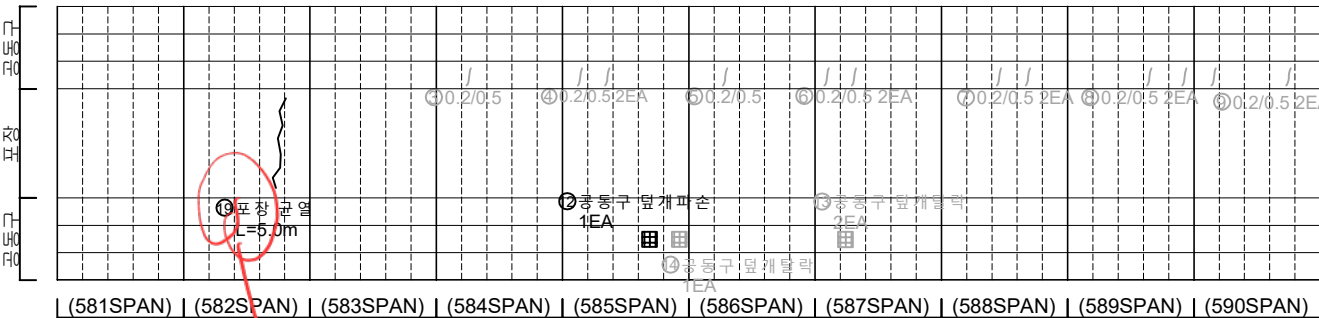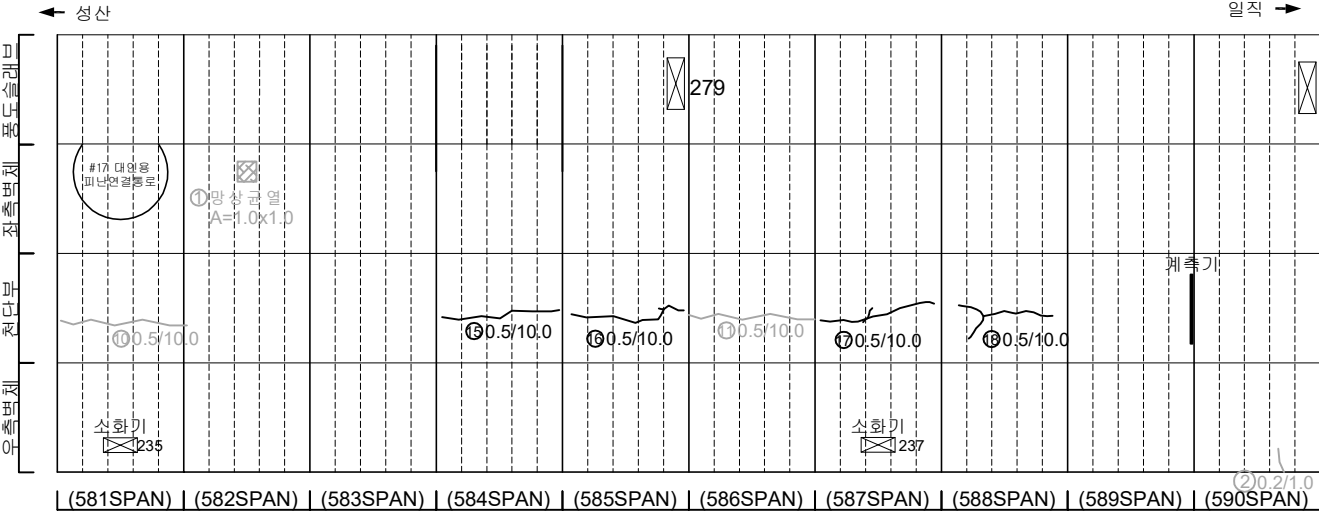

KEY PLAN

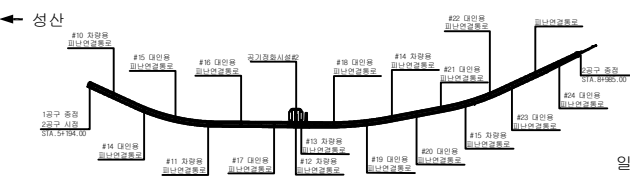

SECTION



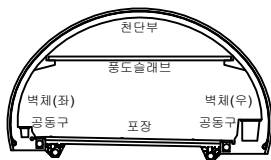


범례

균열	양상균열	재료분리
편지, 공동	벽리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 581~590구간(일직)
도면번호	15

손 상 물 량 표

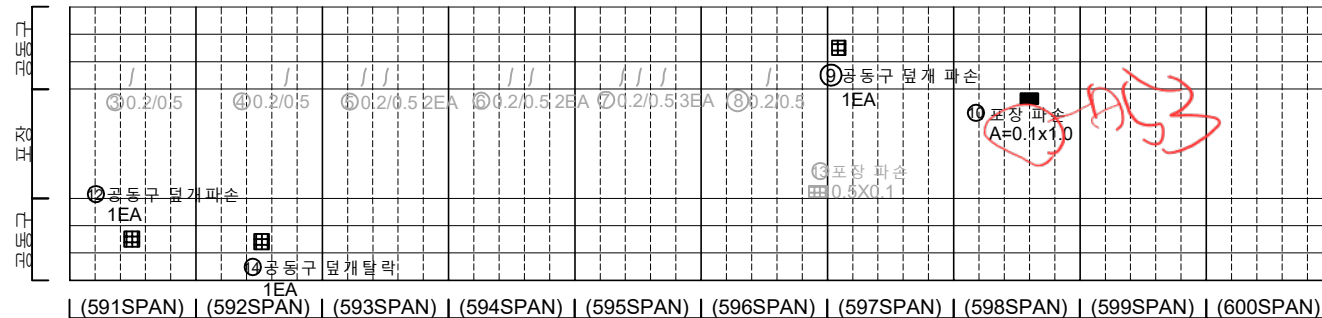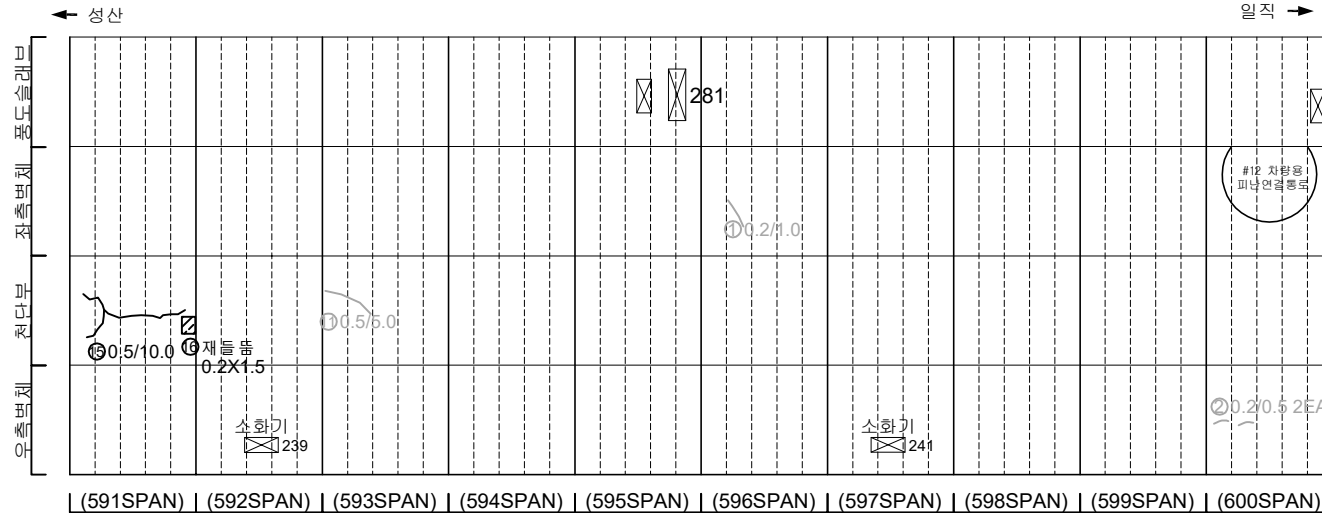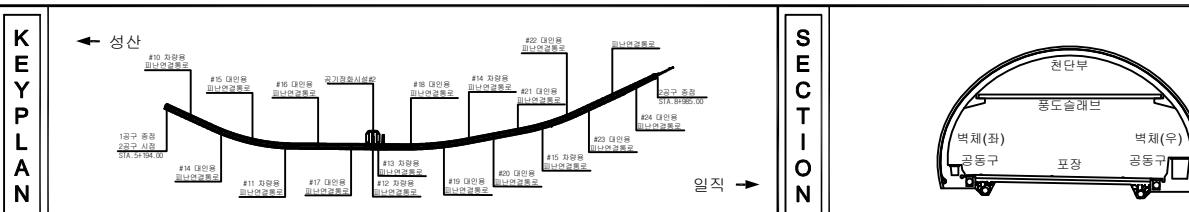[illegible]

지 표		단면		양상근원		재료분리	발 주 처 서울특별시고속도로(주)
		면적비율		복귀, 단선		철수	용 의 영
		부속		표면		면적률	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
		철근노출		현상		열화	도 면 영 서부간선지하도로 NATM 591~600구간(일직)
		부속		정밀, 현상		기타	도면번호 16

D133~137 풍도 횡행지점



D138~143 풍도 내사지점

D145~149
전경

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	0.1	-	0.10	m	1	0.10	
2	22상	전단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23' 하 보수
3	22하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 성산

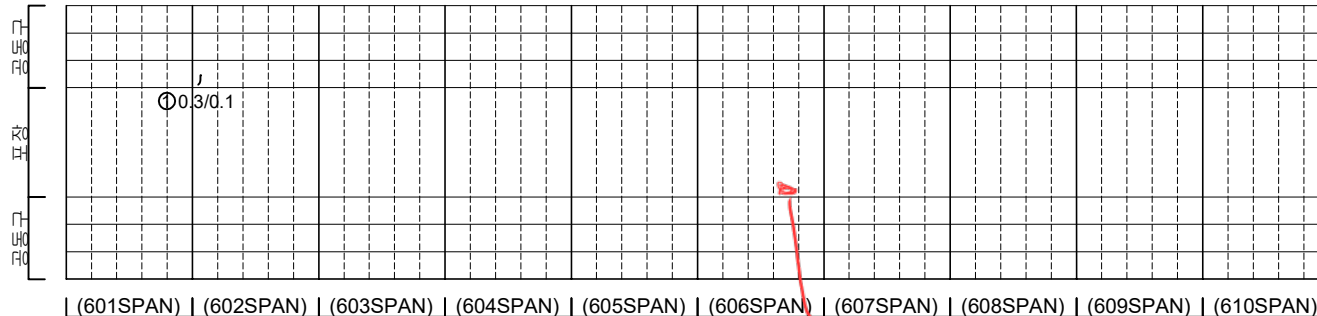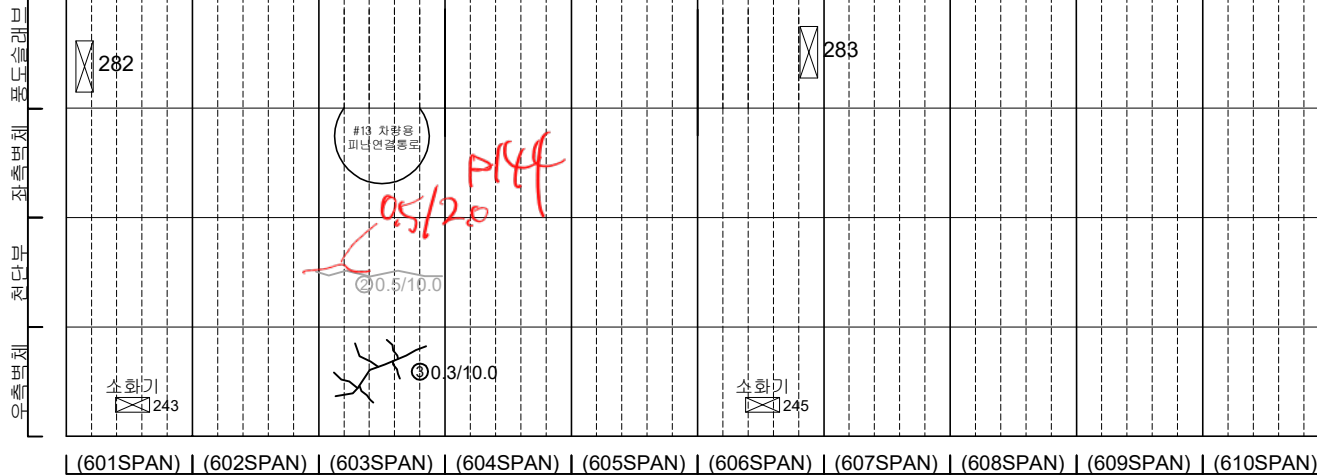소화전 243~245사이
포장부 1차선 파손소화전 245~247사이
포장부 갓길 파손


KEY PLAN

← 성산

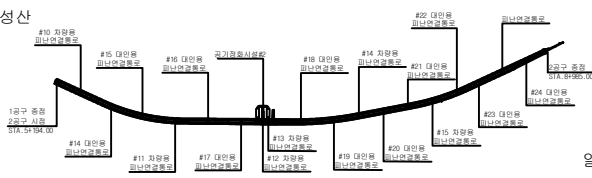

일직 →

SECTION


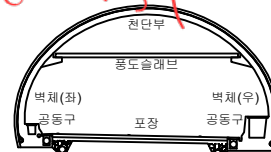


범례

균열	양상균열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타




발주처
서서울도시고속도로(주)용역명
서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역도면명
서부간선지하도로 NATM 601~610구간(일직)도면번호
17

손 상 물 량 표

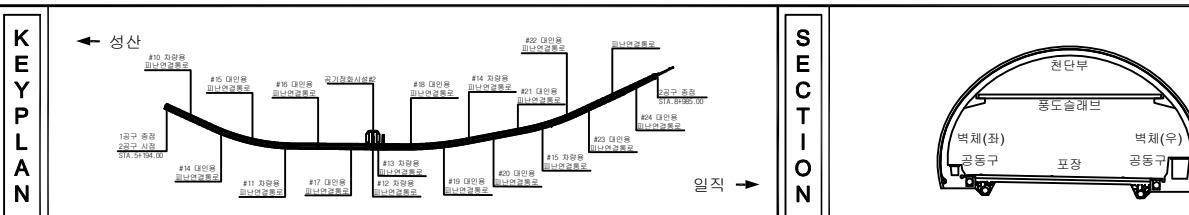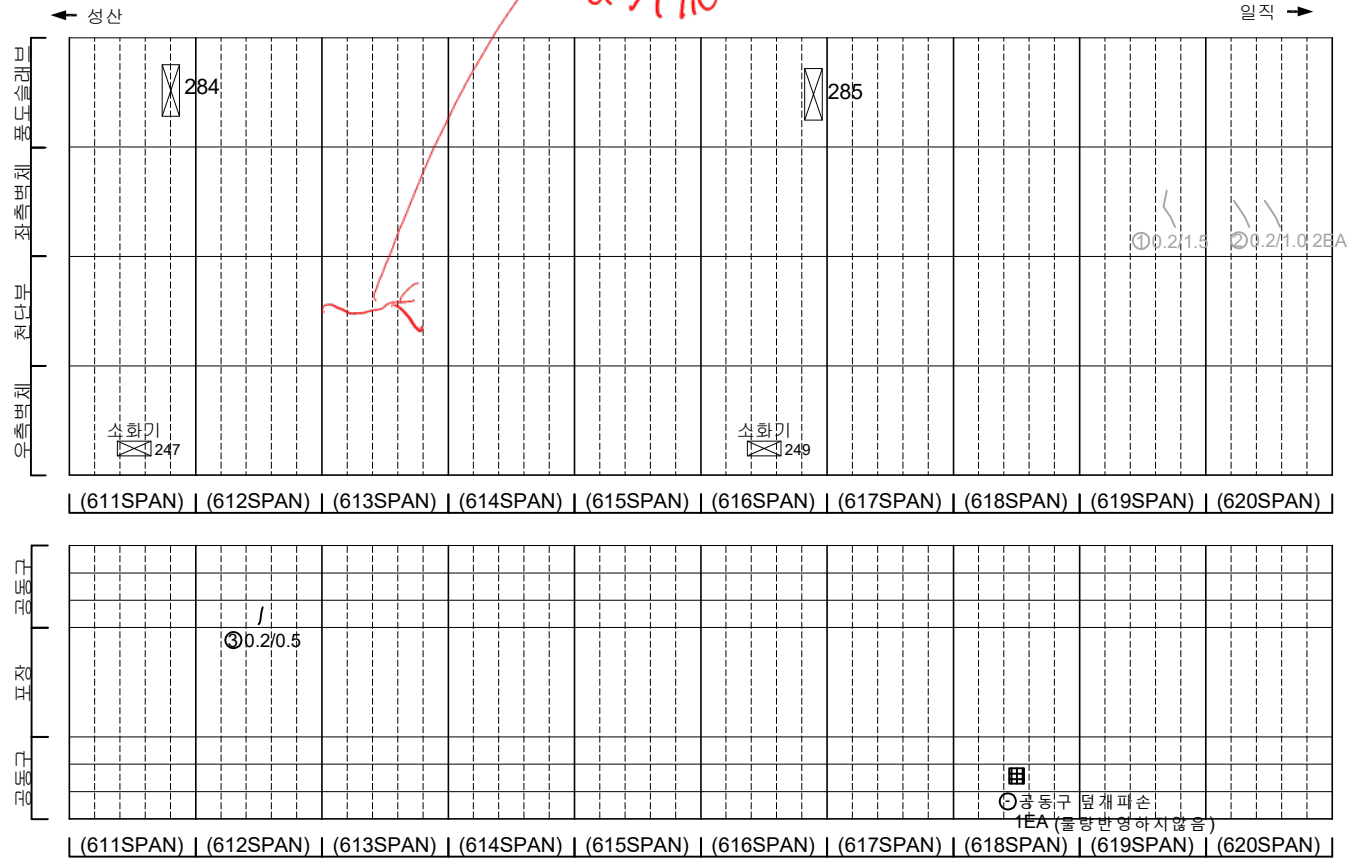[illegible]



지 리				발 주 처 서서울도시고속도로(주)
				용 의 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
				도 면 명 서부간선지하도로 NATM 611~620구간(일직)
				도면번호 18

손 상 물 량 표

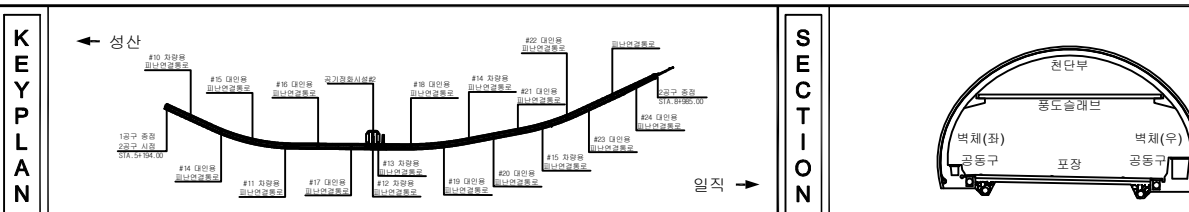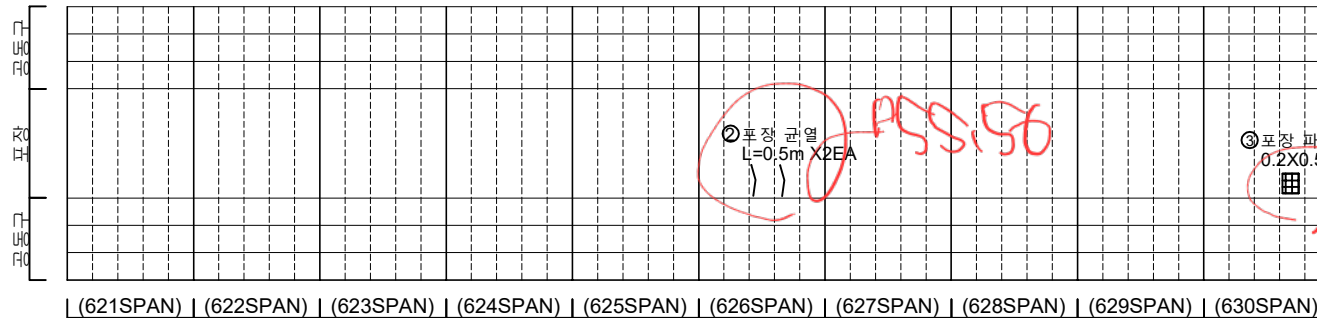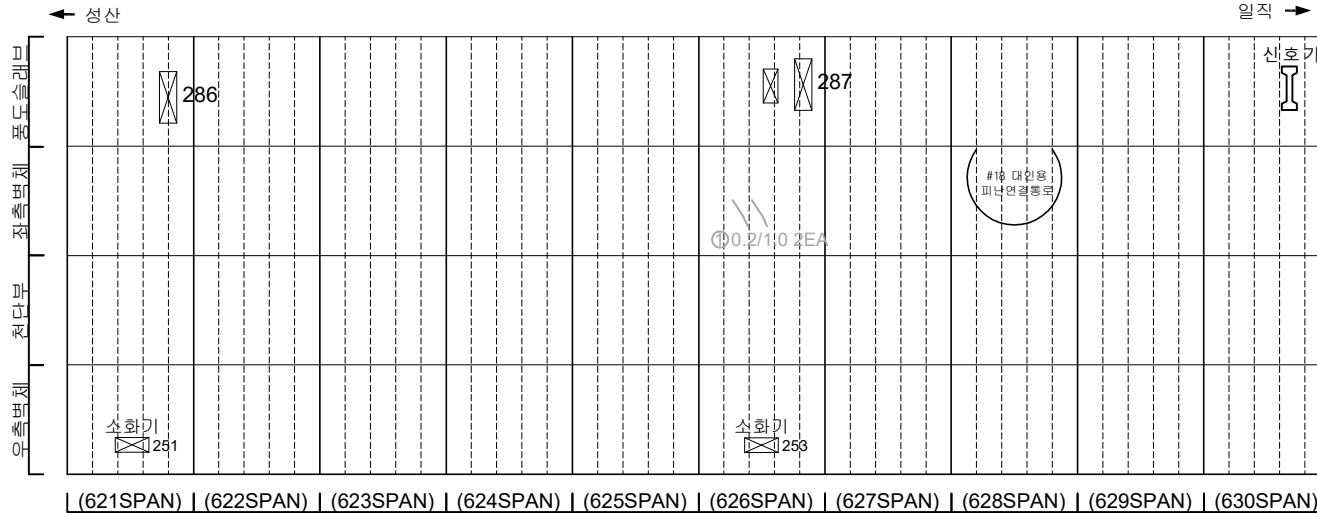[illegible]


지 표				발 주 처 서울특별시고속도로(주)
				용 의 영
				서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
				도 면 영 서부간선지하도로 NATM 621~630구간(일직)
				도면번호 19

손 상 물 량 표

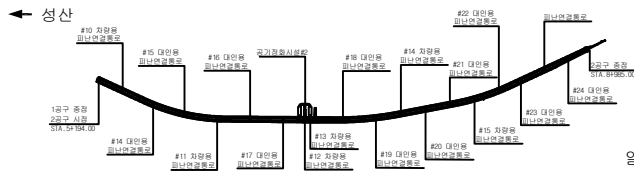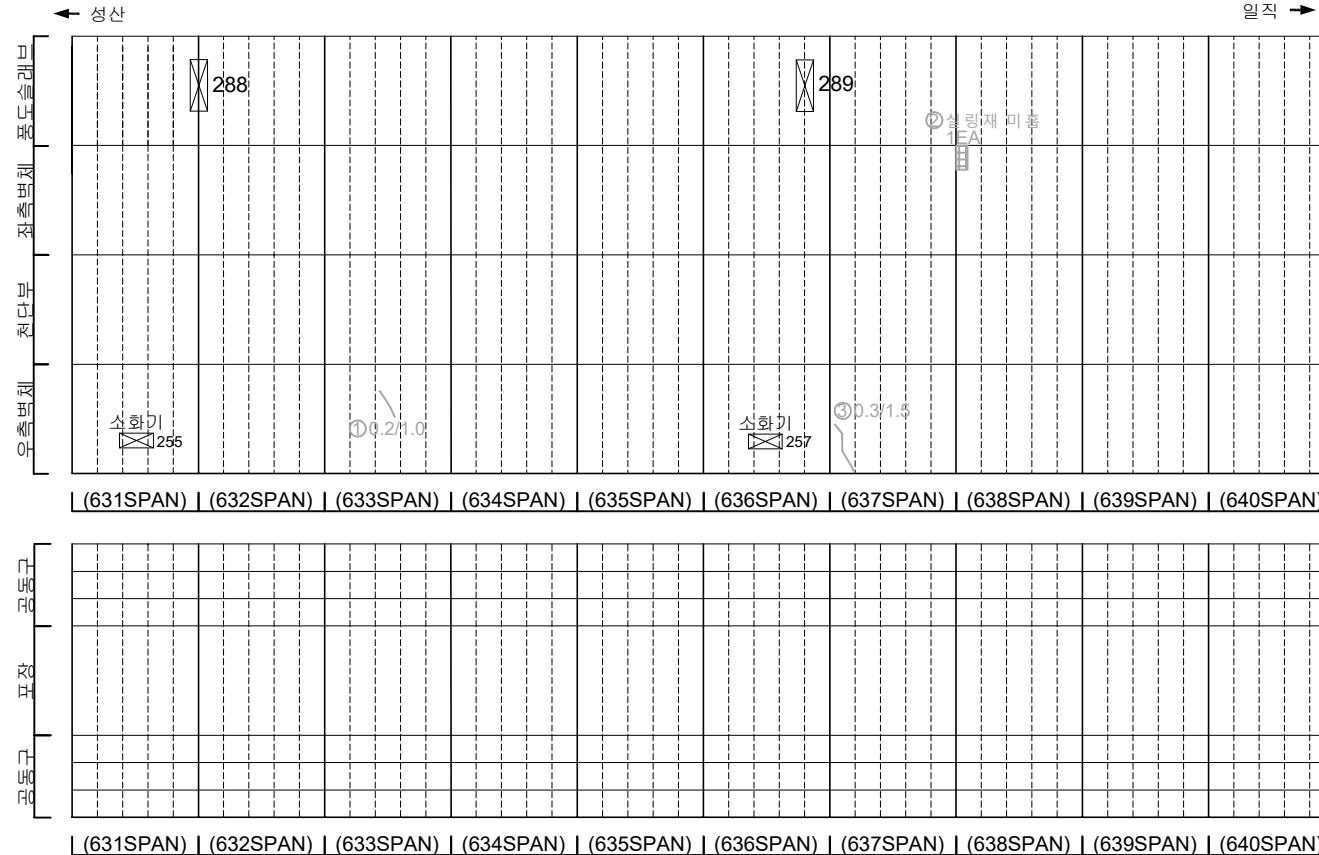[illegible]

일직 →

SECTION

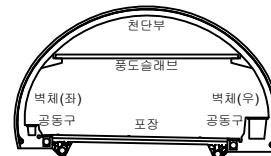

五二五

	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
-------	--------------


용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
-----	-----------------------

도 면 명
서부간선지하도로 NATM 631~640구간(일직)


도면번호 20

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21회	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
2	21회	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.5	-	1.50	m	1	1.50	22'상 보수
3	21회	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
4	23상	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	1	2.00	23'하 보수
5	23하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	2	4.00	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

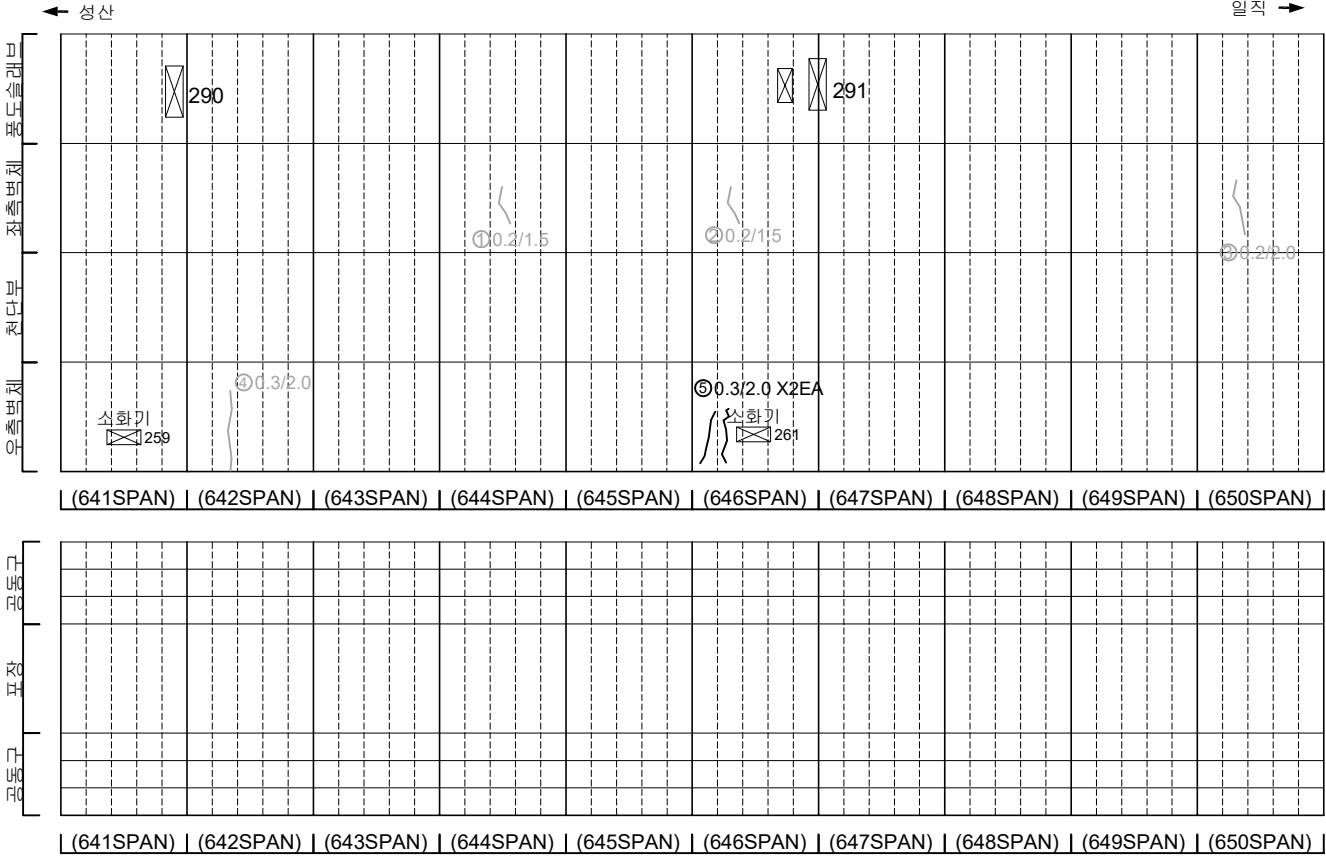

KEY PLAN

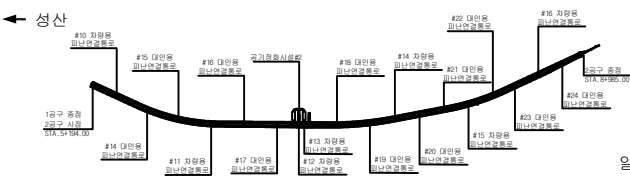

SECTION

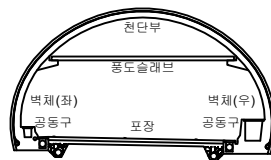



범례

	균열		양상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 641~650구간(일직)
도면번호	21

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	#	1	2.00	22'상 보강
2	23상	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	#	1	10.00	23'하 보강
3	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	#	1	1.00	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

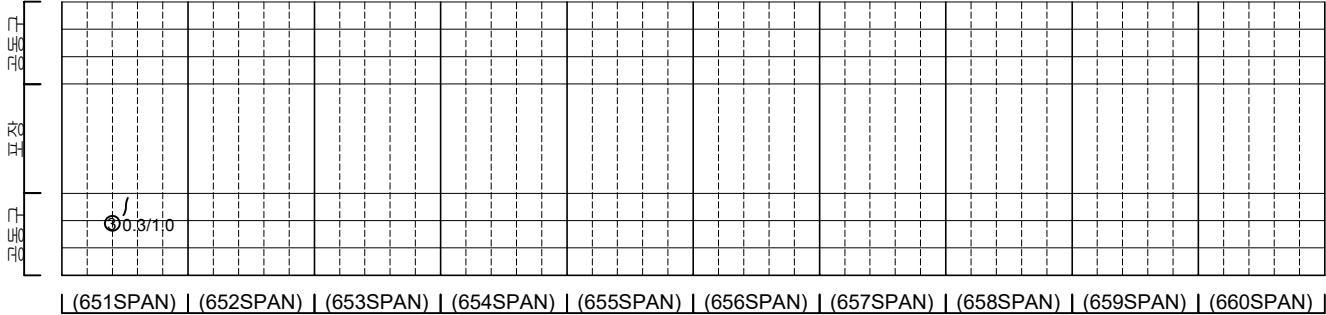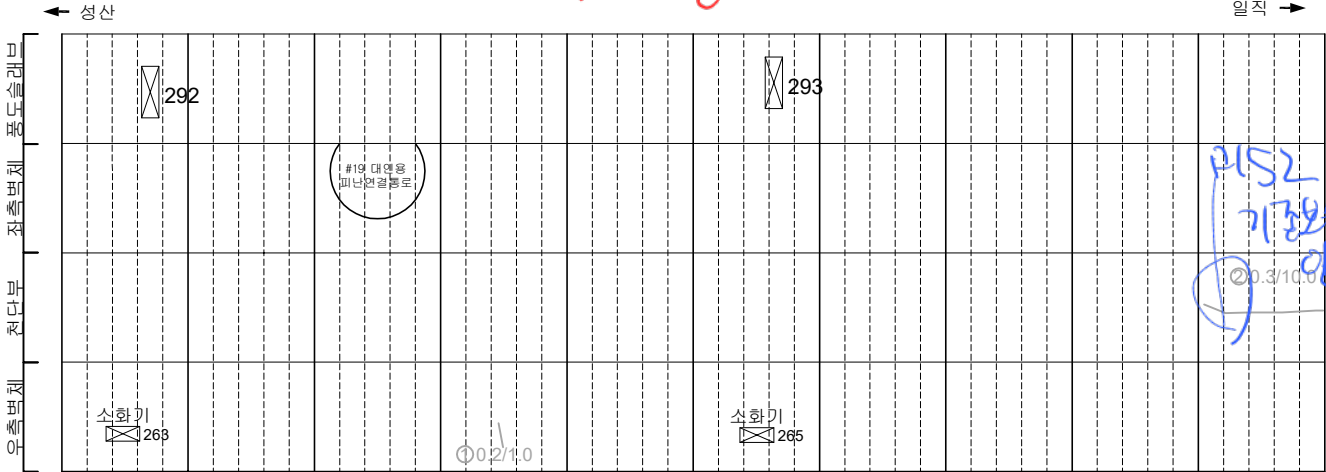

KEY PLAN

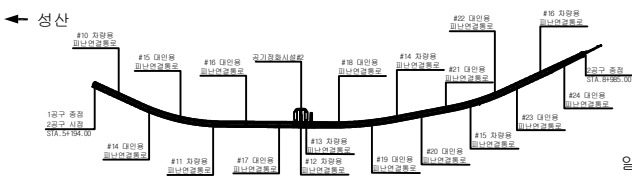

SECTION

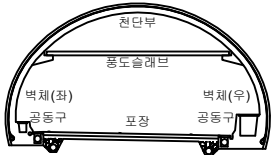




범례

	균열		양상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 침하부		균열		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		부식, 변형		기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 651~660구간(일직)
도면번호	22

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	22'상 보수
2	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	22'상 보수
3	215하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
4	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	22'하 보수
5	236하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	7.0	-	7.00	m	1	7.00	
6	235하	포장부	포장 파손	-	0.1	0.1	0.01	m²	1	0.01	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

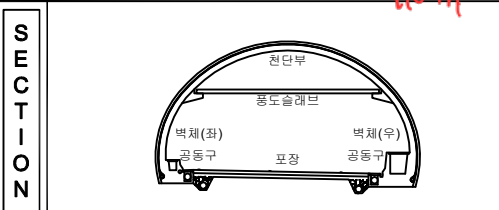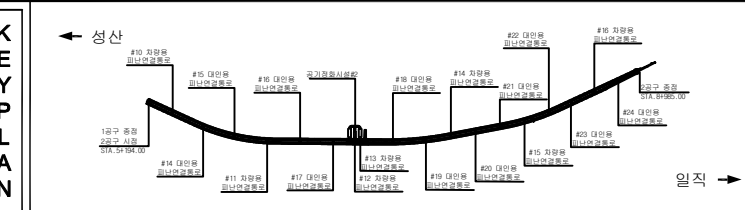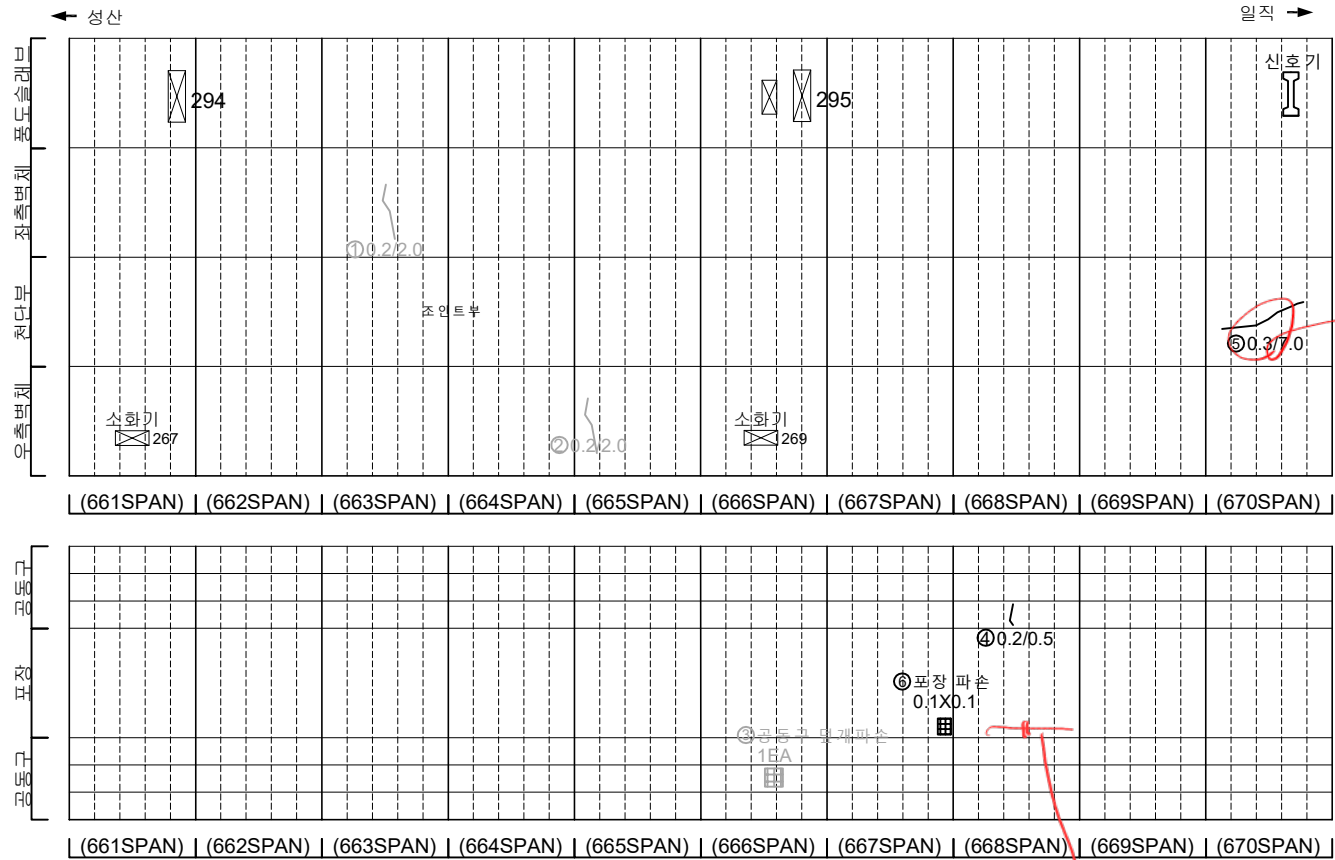


범 례	발 주 처		
	균열	양상균열	재료분리
편차, 공동	벽리, 파손	채수	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
누수, 습윤부	벽태	퇴적물	
철근노출	침하	열화	도면명 서부간선지하도로 NATM 661~670구간(일직)
부식	좌굴, 변형	기타	도면번호 23

D155.156


0.2×1.5

중부리 생.



손 상 물 량 표

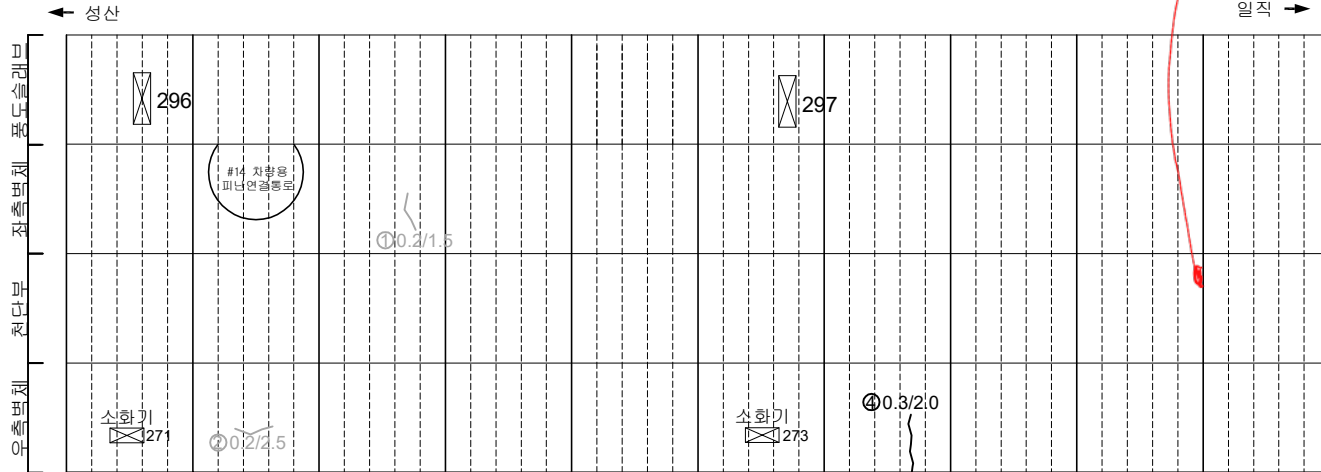[illegible]

(671SPAN)	(672SPAN)	(673SPAN)	(674SPAN)	(675SPAN)	(676SPAN)	(677SPAN)	(678SPAN)	(679SPAN)	(680SPAN)
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

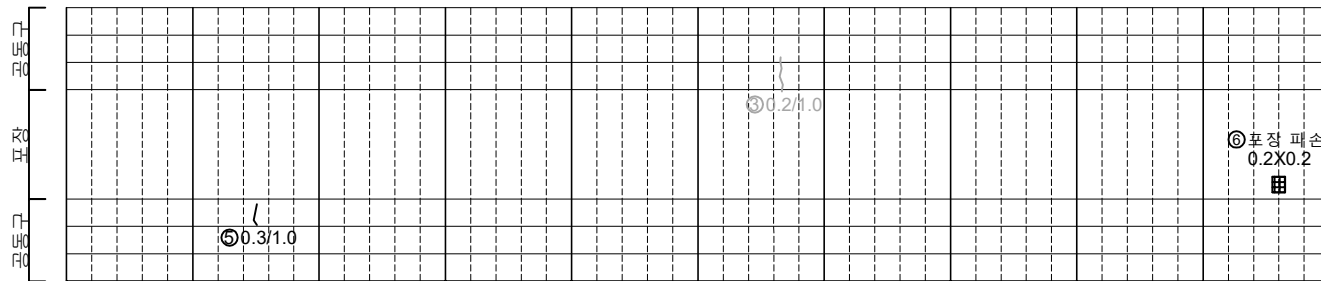


(671SPAN)	(672SPAN)	(673SPAN)	(674SPAN)	(675SPAN)	(676SPAN)	(677SPAN)	(678SPAN)	(679SPAN)	(680SPAN)
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

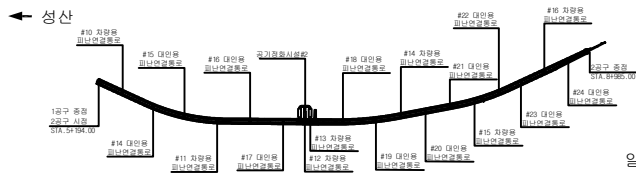 

일직 →

SECTION


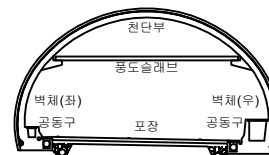


2010	2009
------	------


	간 도		양상간도		재료분리	발 주 처 서서울도시고속도로(주)
	면적, 광물		복리, 파손		제수	용 역 명 서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
	부수, 승차부		보 도		회격물	
	철근노출		전 하		열 화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 671~680구간(일직)
	부식		좌굴, 변형		기타	도면번호 24

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
2	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보수
3	225하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	23'상 보수
4	235하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

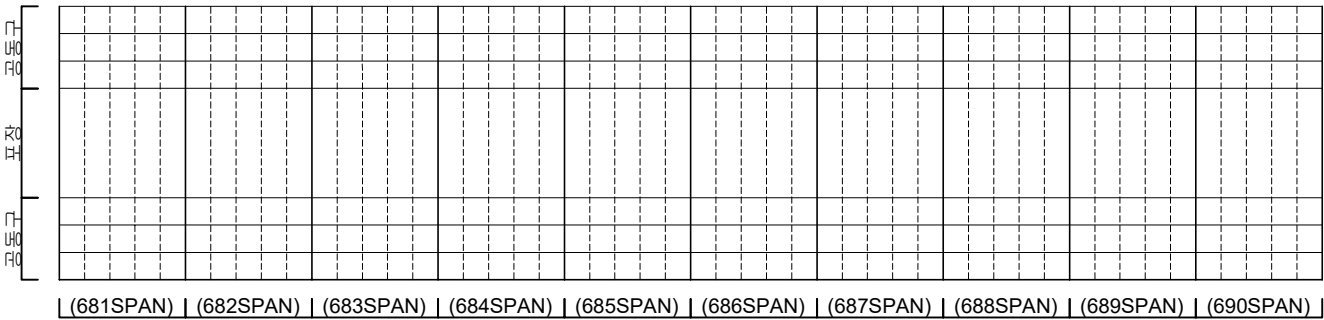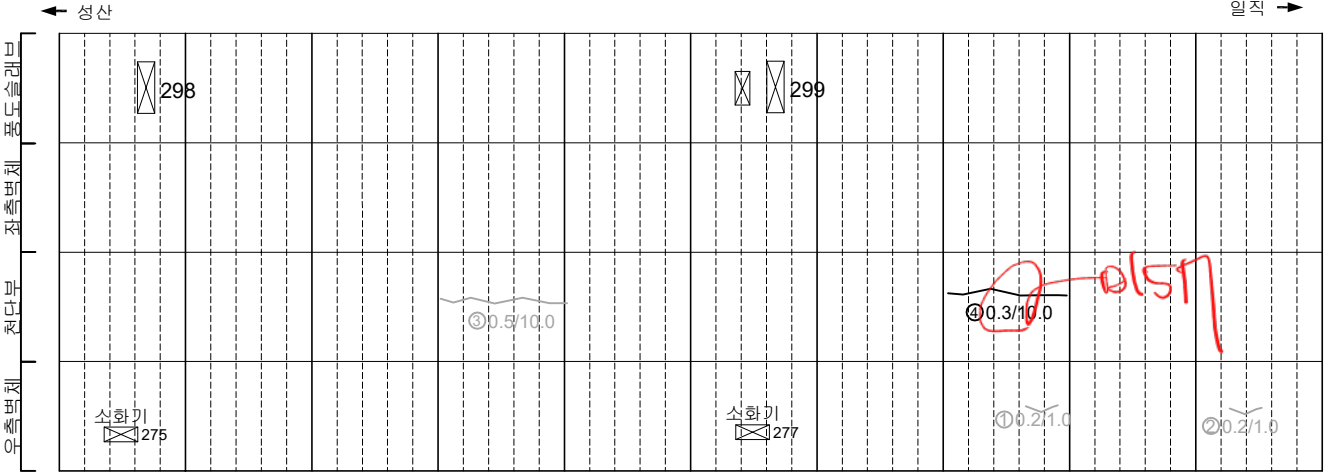

KEY PLAN

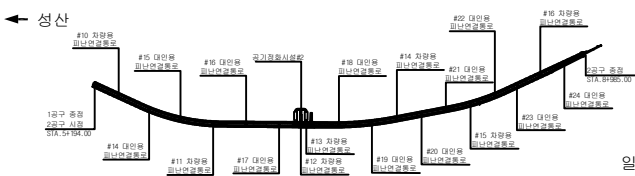

SECTION




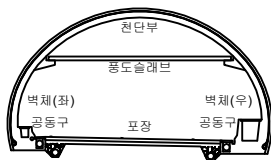


범례


	균열		양상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		체수
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 681~690구간(일직)
도면번호	25

 손 상 물 량 표

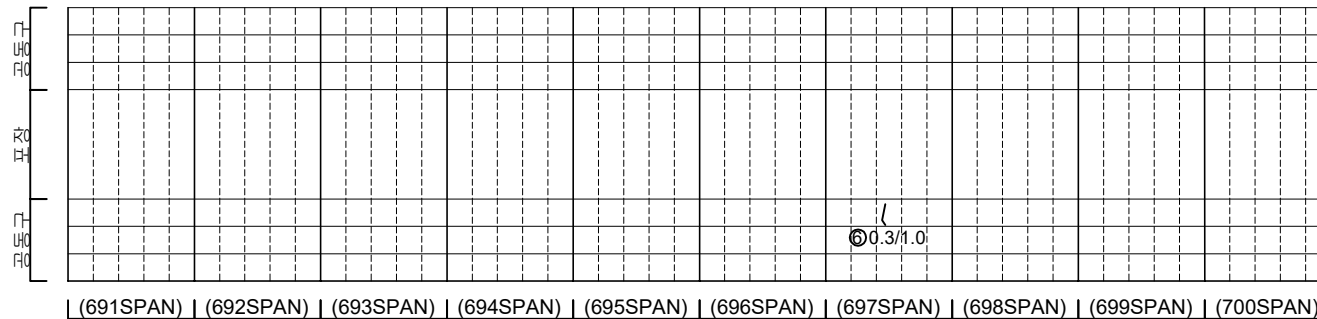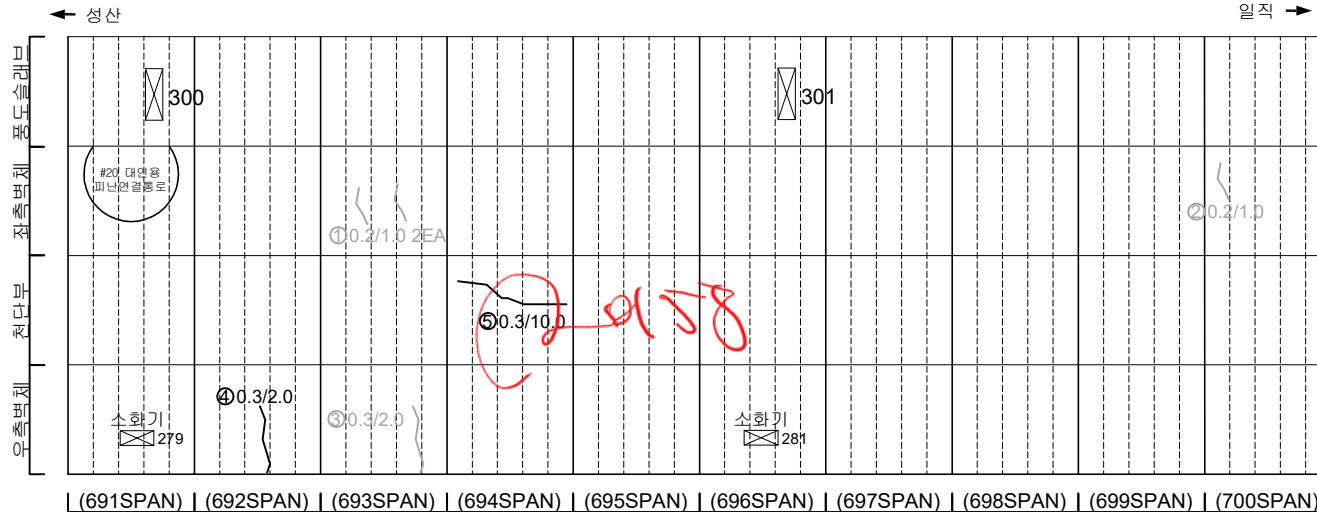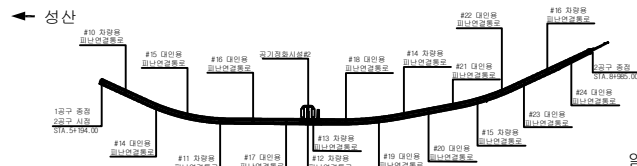[illegible]

SECTION




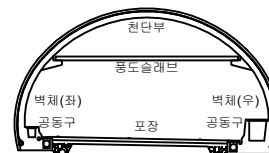


페	려
---	---

	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田
	田		田		田


발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 691~700구간(일직)
도 면 범 호	26

 손 상 물 량 표

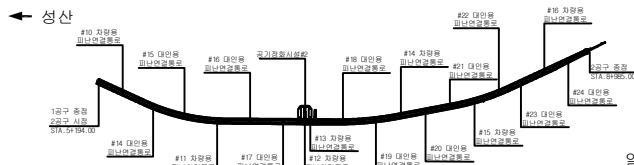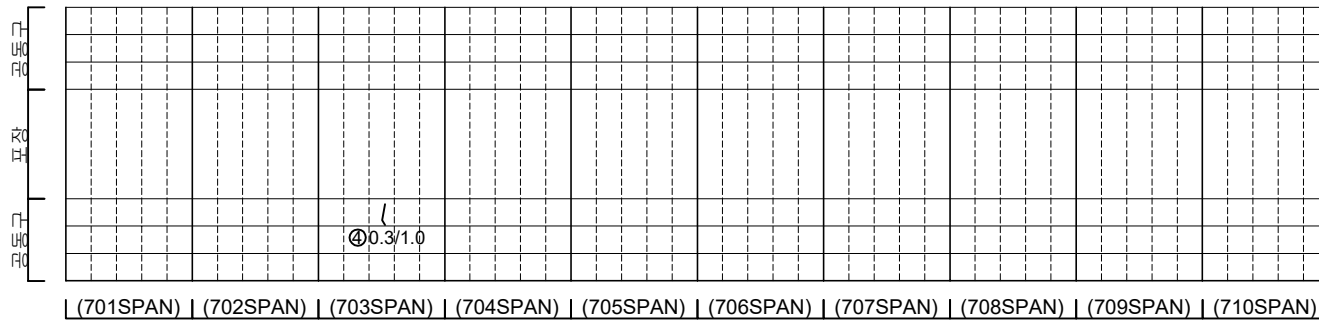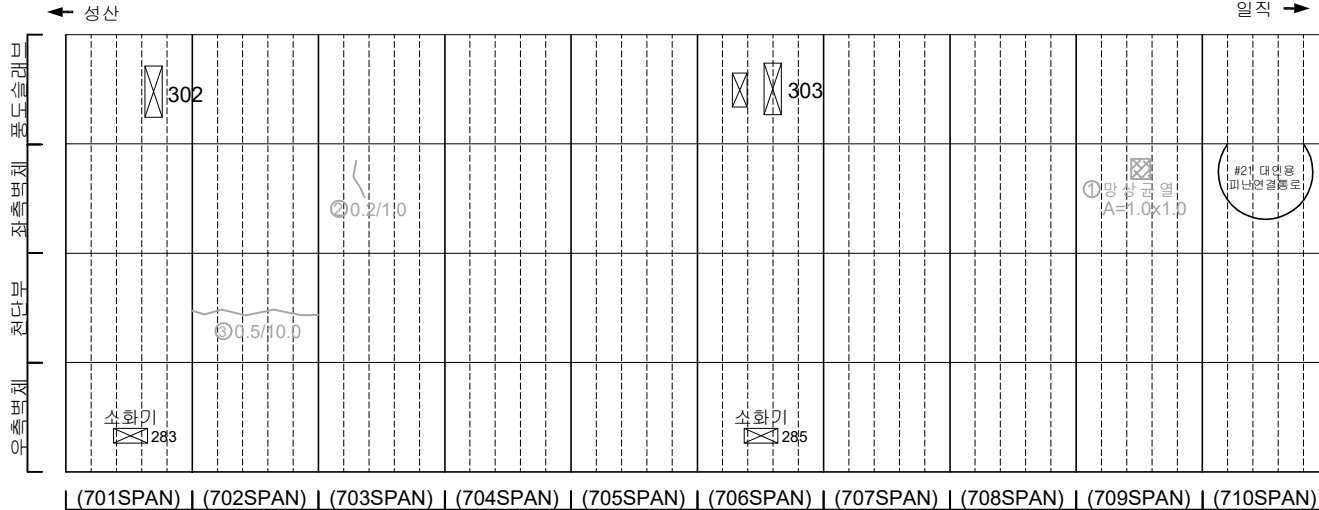[illegible]

일직 →

SECTION

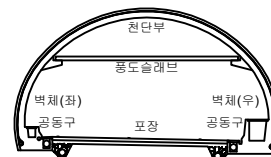


五 五


	간 결		양상균열		재료부리	발 주 처 서울특별시고속도로(주)
	면치, 공동		박리, 파손		체수	용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	누수, 습상부		박 태		퇴각물	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 701~710구간(일직)
	부식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호 27

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	22'상 보강
2	23하	공동구	공동구 균형	-	0.5	5.0	2.50	m ³	1	2.50	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

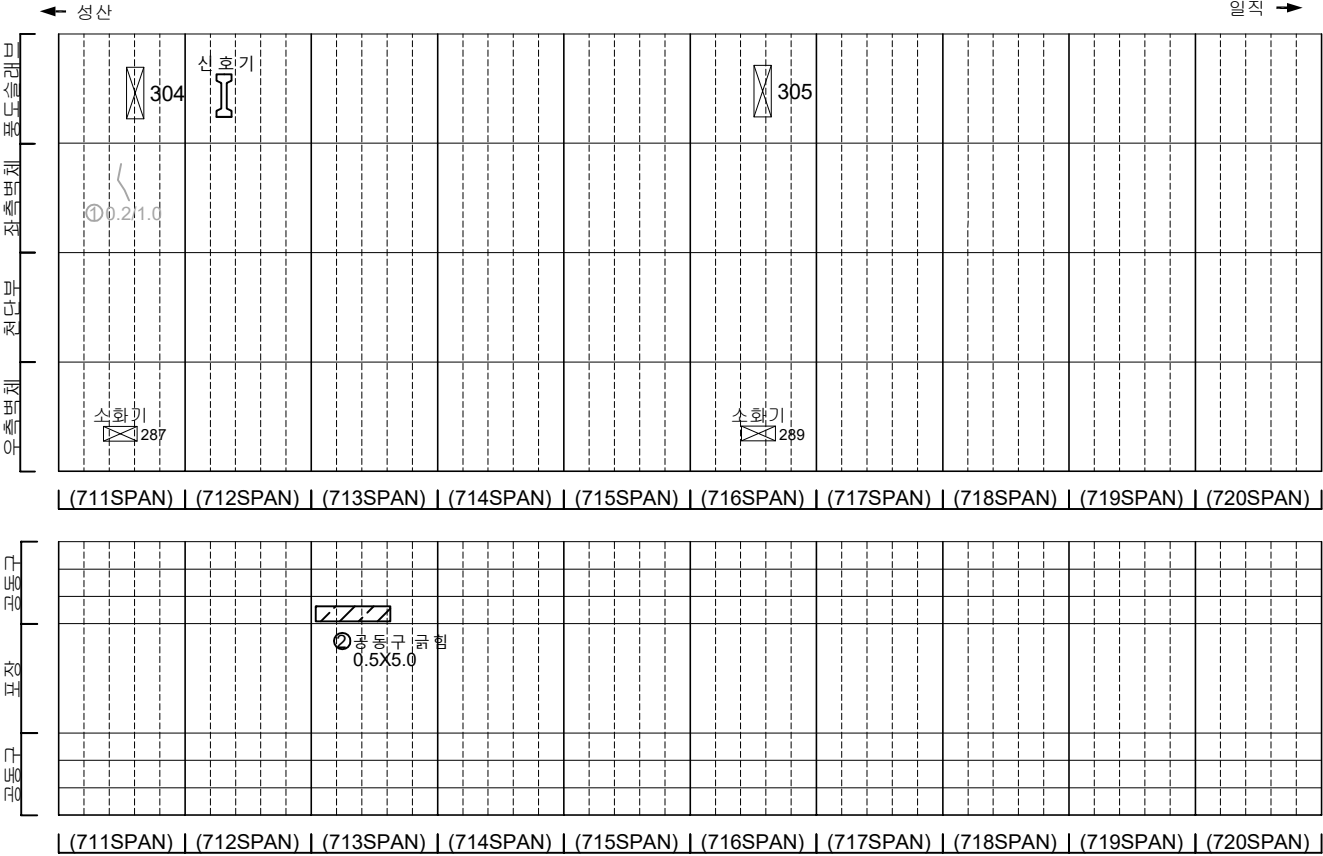

KEY PLAN

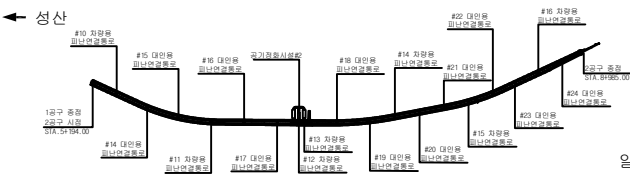

SECTION

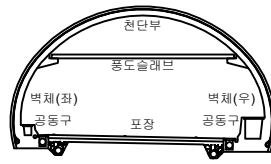



범례

균열	양상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 711~720구간(일직)
도면번호	28


ID : 서부간선지하도로 (NATM 721~730구간)-일직방향

손상물량표

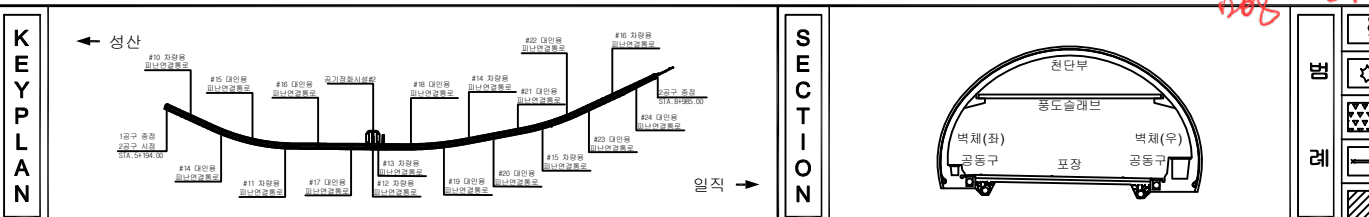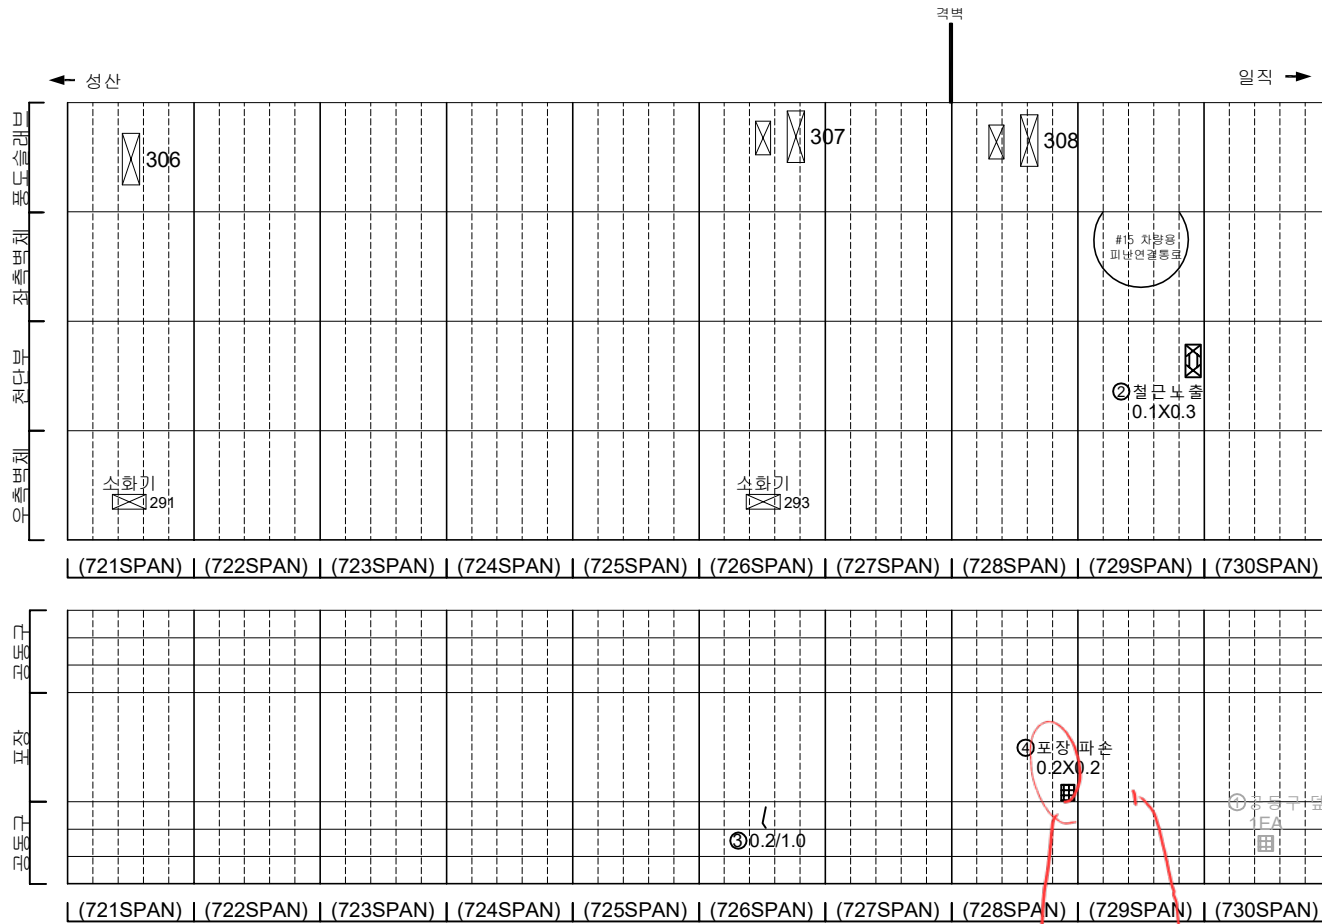
[illegible]

손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	23상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	23'하 보수
2	23하	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
3	23하	천단부	층분리	-	0.2	0.3	0.06	m ²	2	0.12	
4	23하	천단부	방향균열	-	2.0	2.5	5.00	m ²	1	5.00	
5	23하	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	6.0	-	6.00	m ²	1	6.00	
6	23하	공동구	공동구 균열	-	0.5	2.0	1.00	m ²	1	1.00	
7	23하	포장부	포장 방향균열	-	0.5	2.0	1.00	m ²	1	1.00	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

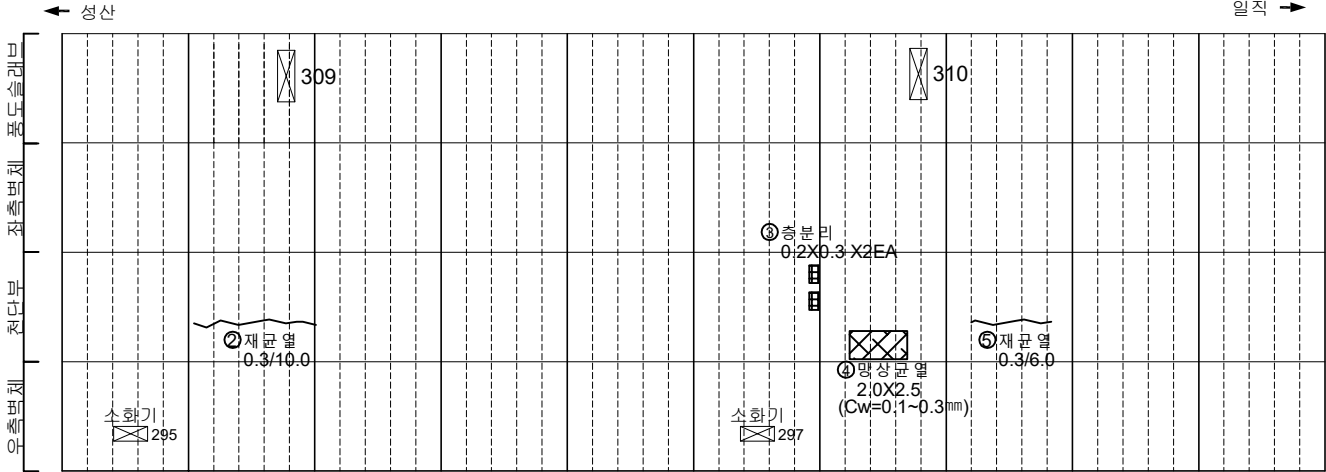


(731SPAN) | (732SPAN) | (733SPAN) | (734SPAN) | (735SPAN) | (736SPAN) | (737SPAN) | (738SPAN) | (739SPAN) | (740SPAN)

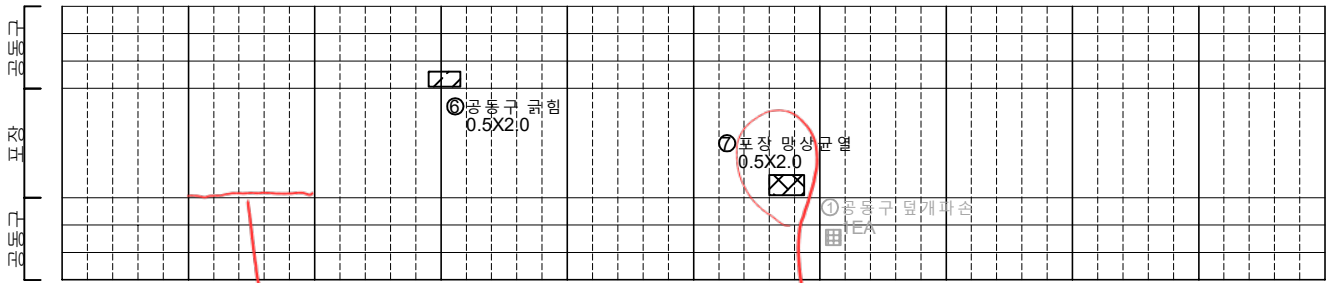


(731SPAN) | (732SPAN) | (733SPAN) | (734SPAN) | (735SPAN) | (736SPAN) | (737SPAN) | (738SPAN) | (739SPAN) | (740SPAN)

KEY PLAN

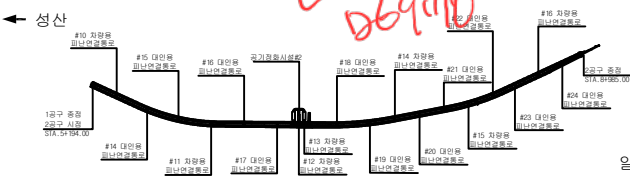

SECTION

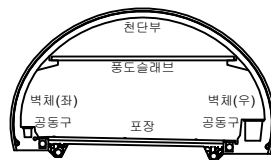



범례

	균열		양상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		박리		퇴적물
	침하		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 731~740구간(일직)
도면번호	30

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	1	0.70	22'상 보강
2	235하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	3.0	-	3.00	m	1	3.00	
3	235하	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
4	235하	천단부	층분리	-	0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
5	235하	천단부	파손	-	0.3	0.5	0.15	m ²	1	0.15	
6	235하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	4.0	-	4.00	m	1	4.00	
7	235하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
8	235하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

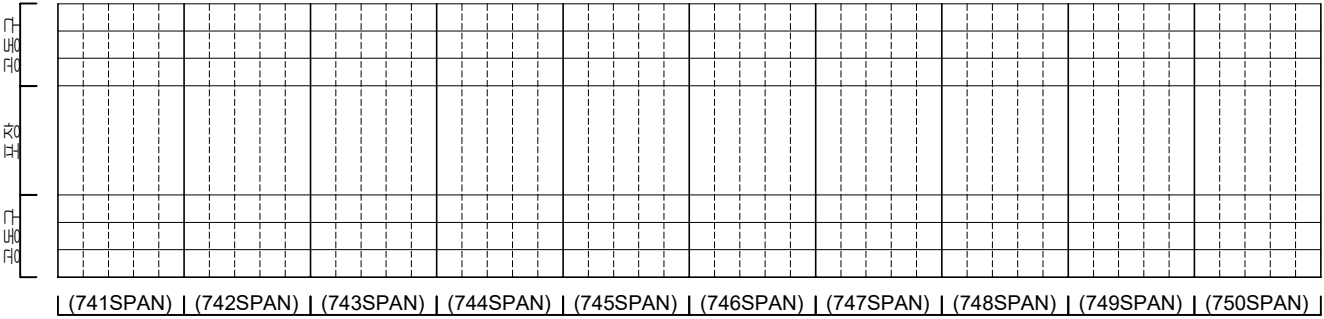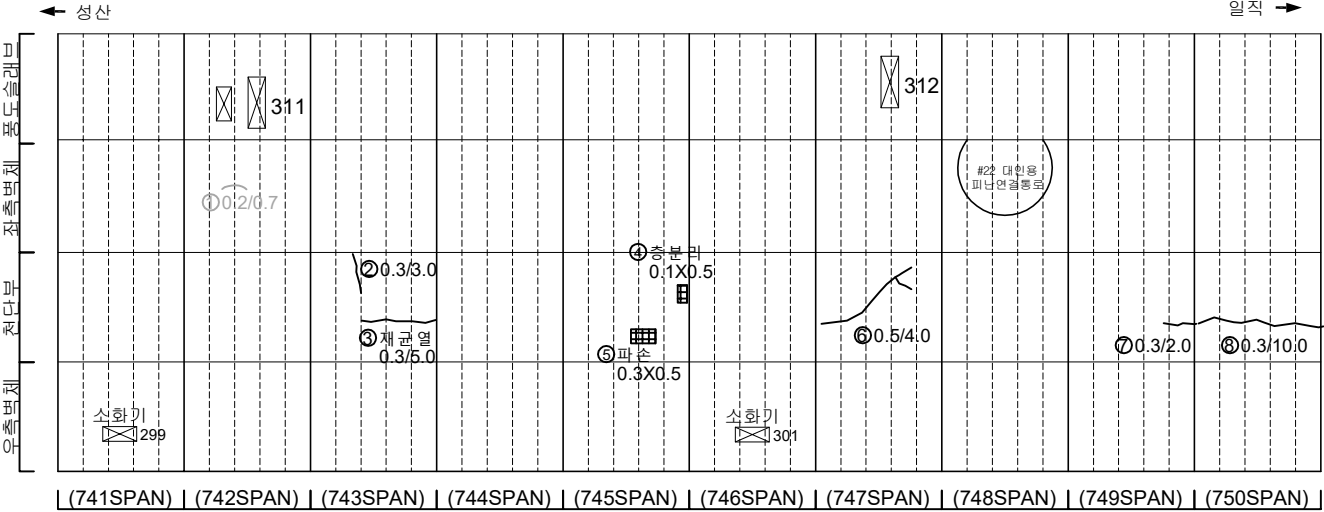

KEY PLAN

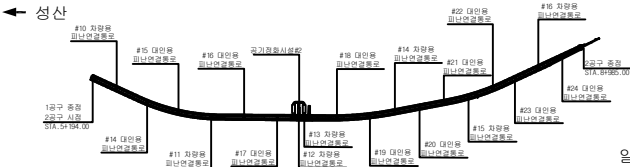

SECTION


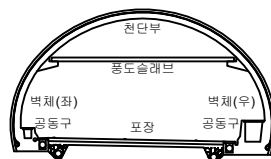


범례

	균열		양상균열		재료분리
	침하, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		박리		퇴적물
	침하노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 741~750구간(일직)
도면번호	31


손 상 물 량 표

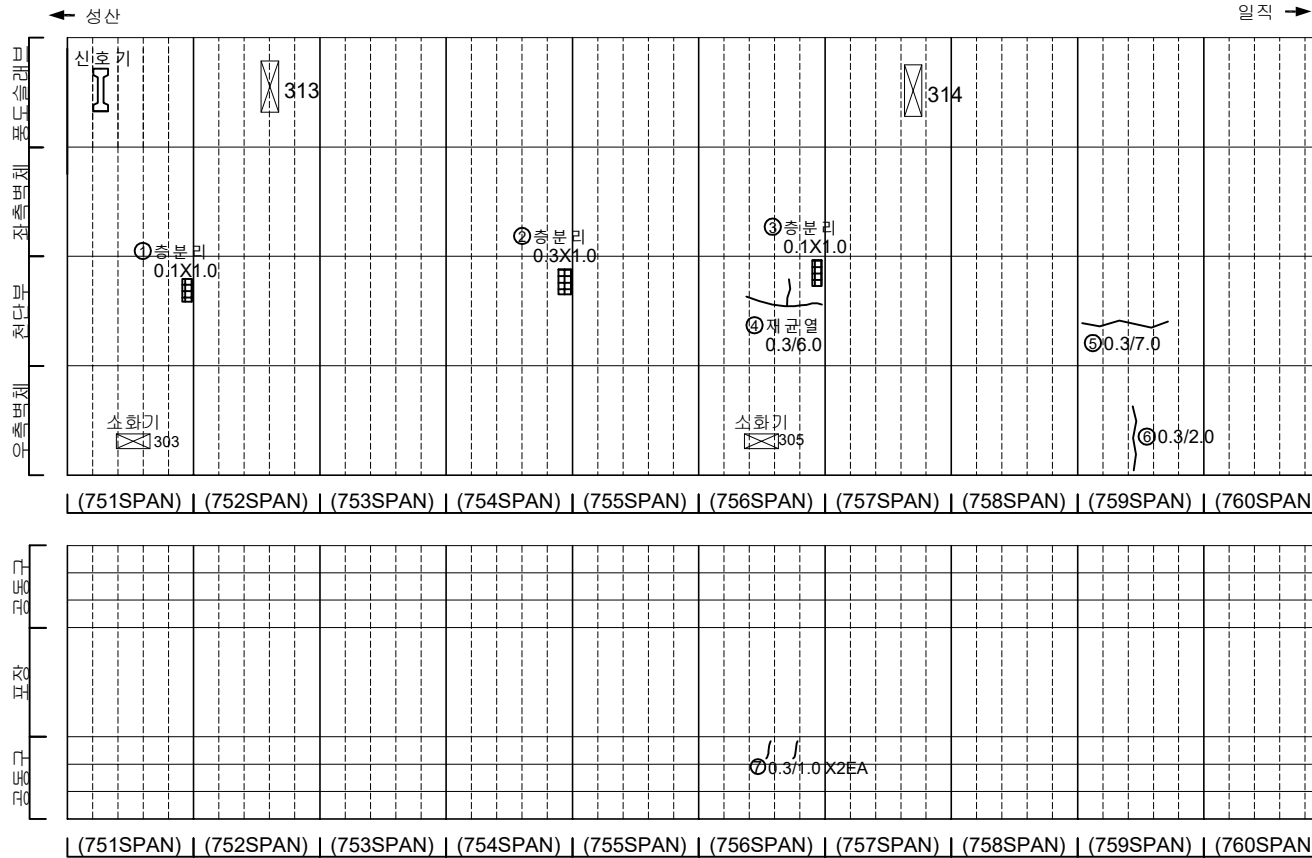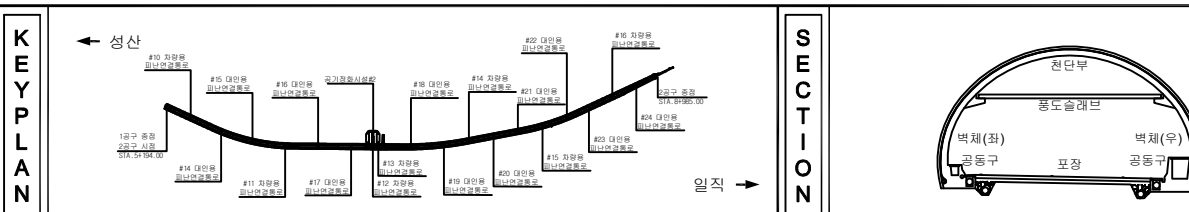[illegible]


지 표				발 주 처 서울특별시고속도로(주)
				용 의 영
				서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
				도 면 영 서부간선지하도로 NATM 751~760구간(일직)
				도면번호 32

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	215	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	22'정 보수
2	235	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
3	235	천단부	재균열(폭0.5mm)	0.5	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
4	235	천단부	재균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
5	235	포장부	포장 균열	-	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

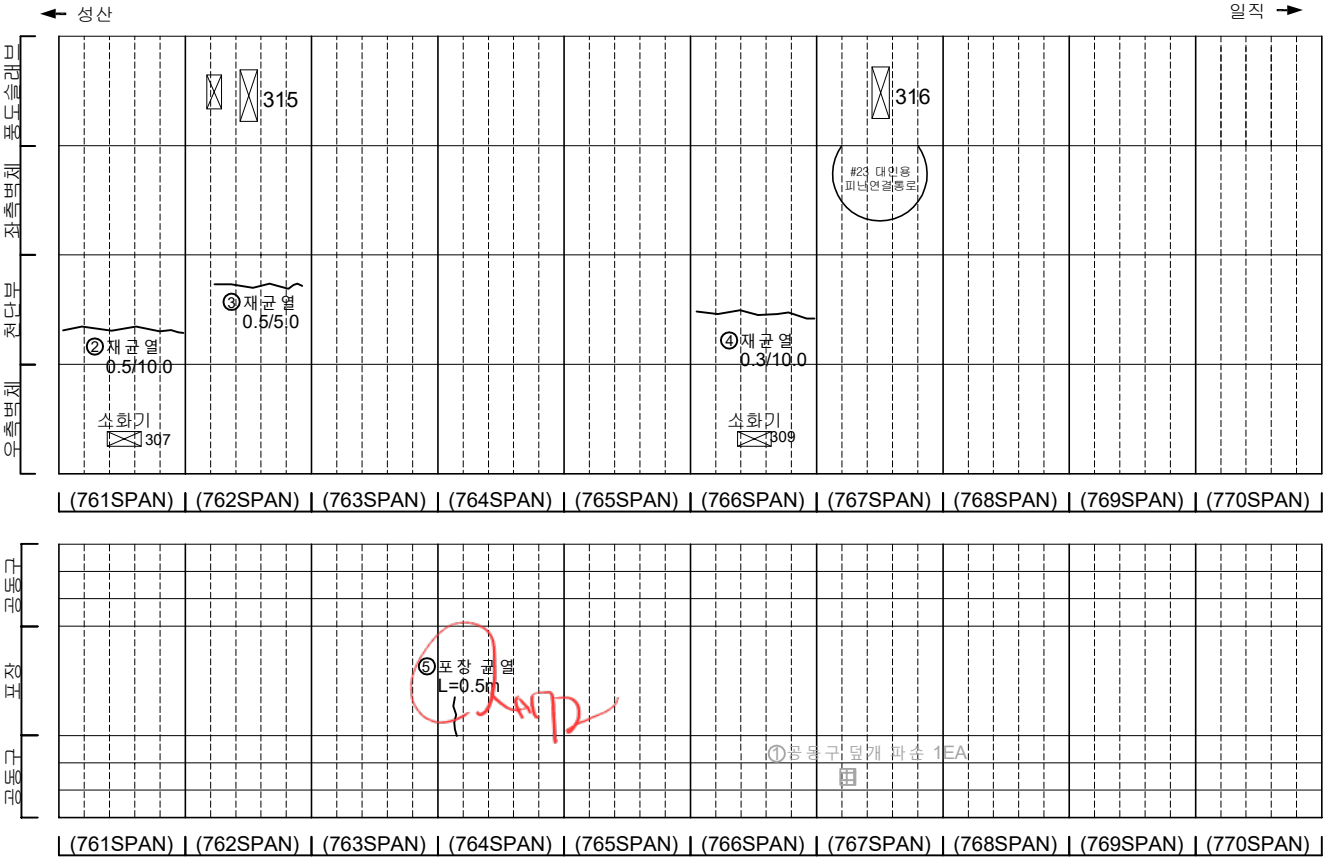

KEY PLAN

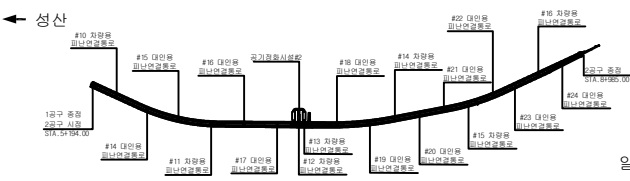

SECTION

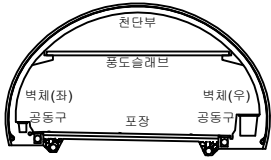


범례

	균열		양상균열		재료분리
	침하, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		박리		퇴적물
	침하		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 761~770구간(일직)
도면번호	33

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 수량	단위	개소	총합 수량	
1	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	2	4.00	22'상 보수
2	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	22'상 보수
3	215하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	4.5	-	4.50	m	1	4.50	22'상 보수
4	225하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	1	2.00	23'하 보수
5	235하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
6	235하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	7.0	-	7.00	m	1	7.00	
7	235하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
8	235하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	5.0	-	5.00	m	1	5.00	
9	235하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
10	235하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	3	3.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

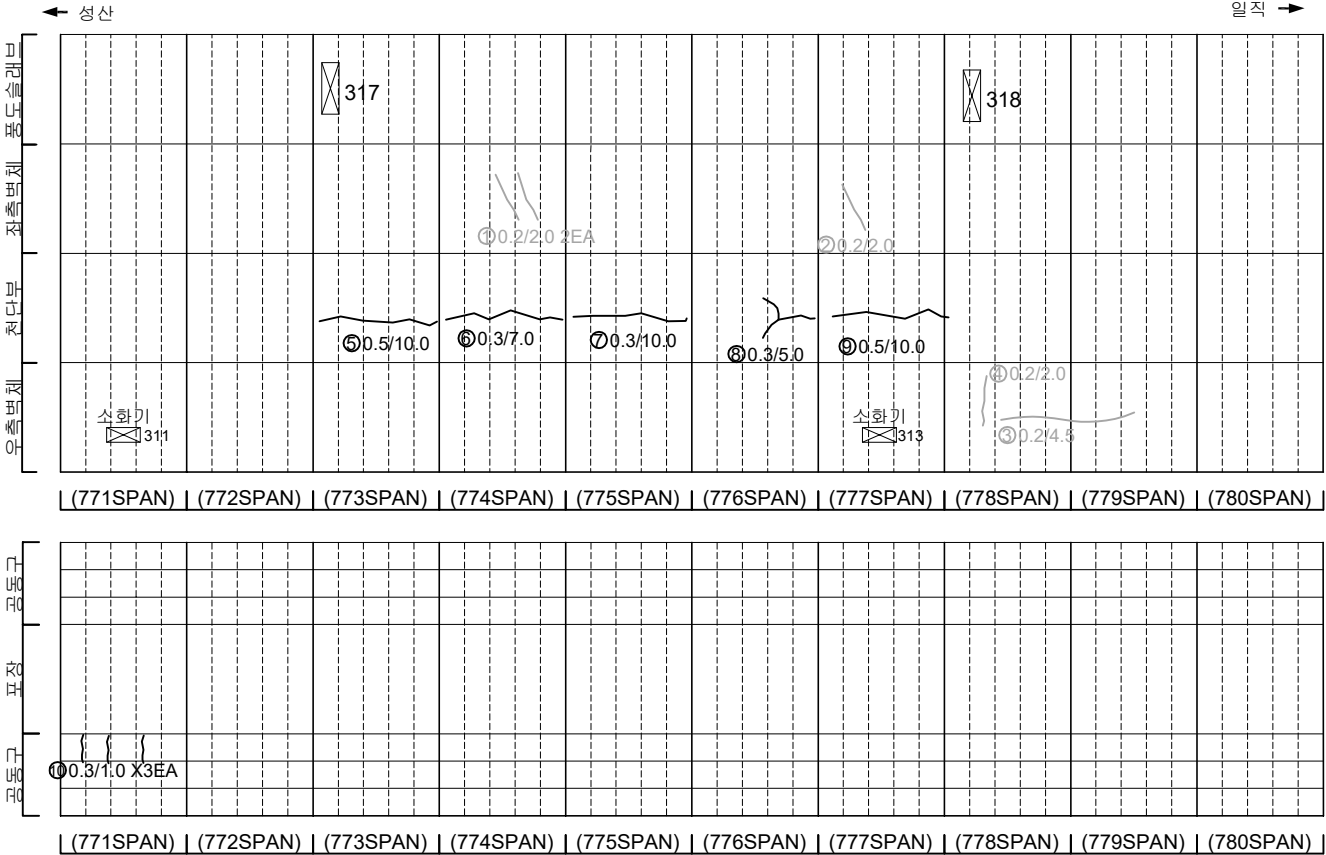

KEY PLAN

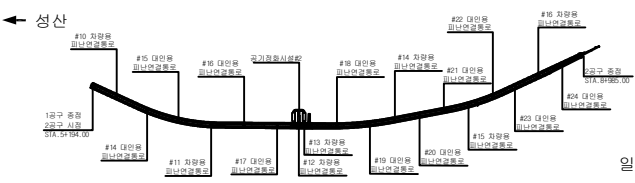

SECTION

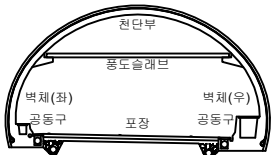

범례

균열	양상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도 면 명	서부간선지하도로 NATM 771~780구간(일직)
도면번호	34

손 상 물 량 표





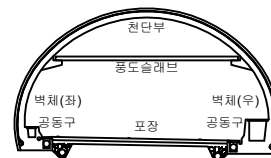
[illegible]


표 지	빈 칸	양상균열	재료부리	발 주 처 서울특별시고속도로(주)
	먼지, 곰팡이	박리, 파손	체수	용 역 명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
	누수, 습윤부	벌레	퇴적물	
	철근노출	침하	열화	도 면 명 서부간선지하도로 NATM 781~790구간(일직)
	부식	파손, 변형	기타	도면번호 35

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	23'하 보수
2	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.2	-	0.20	m	1	0.20	23'하 보수
3	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	22'상 보수
4	22상	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	22'상 보수
5	22상	포장부	포장 파손	-	0.2	1.0	0.20	m ²	1	0.20	
6	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
7	23하	천단부	균열(폭0.3mm)	0.3	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
8	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
9	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
10	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
11	23하	측벽부	균열(폭0.3mm)	0.3	2.0	-	2.00	m	4	8.00	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

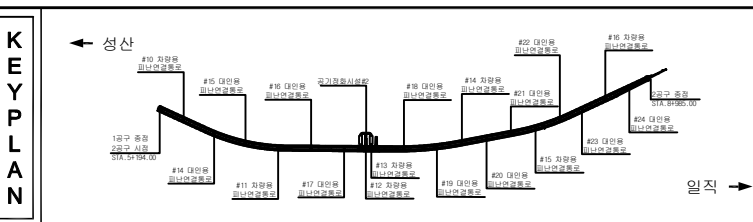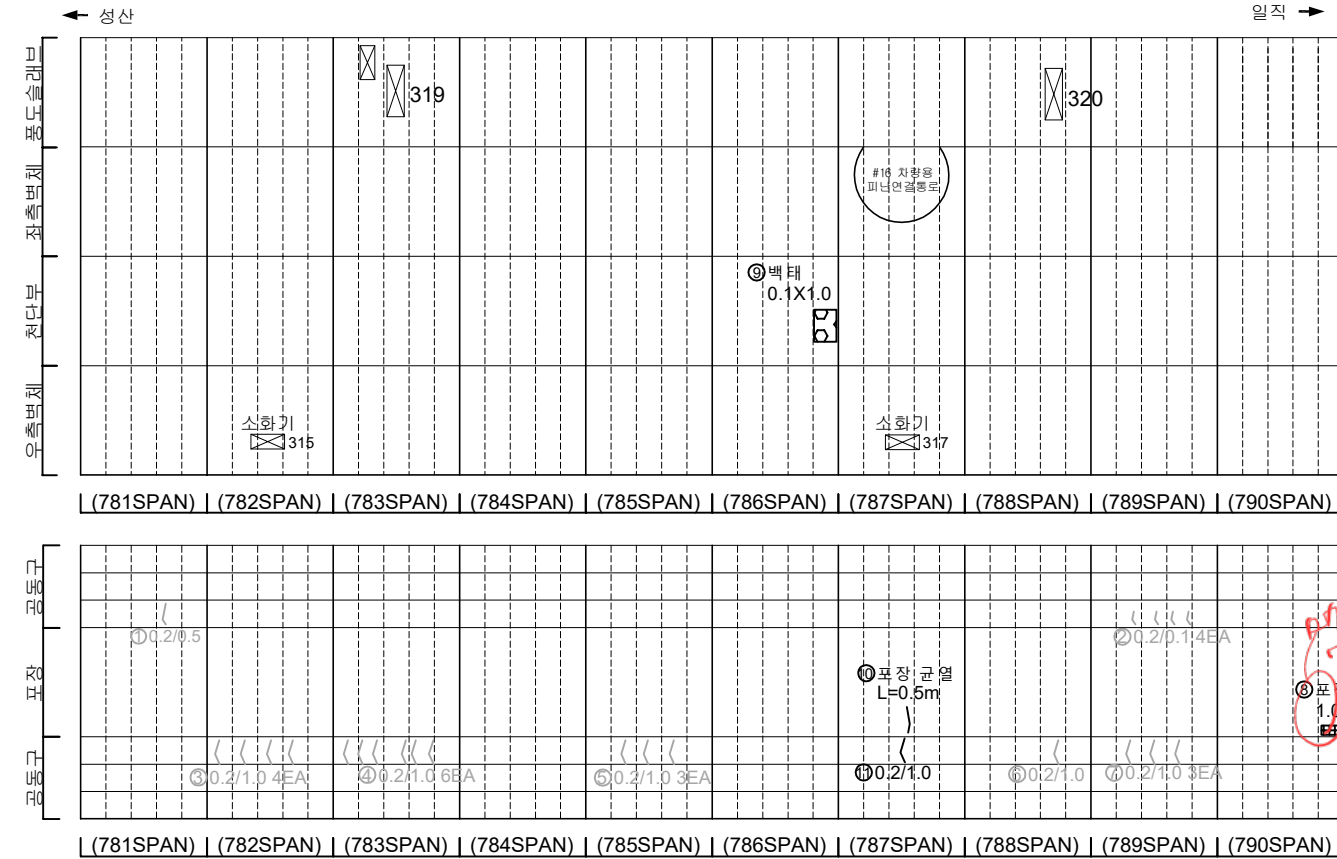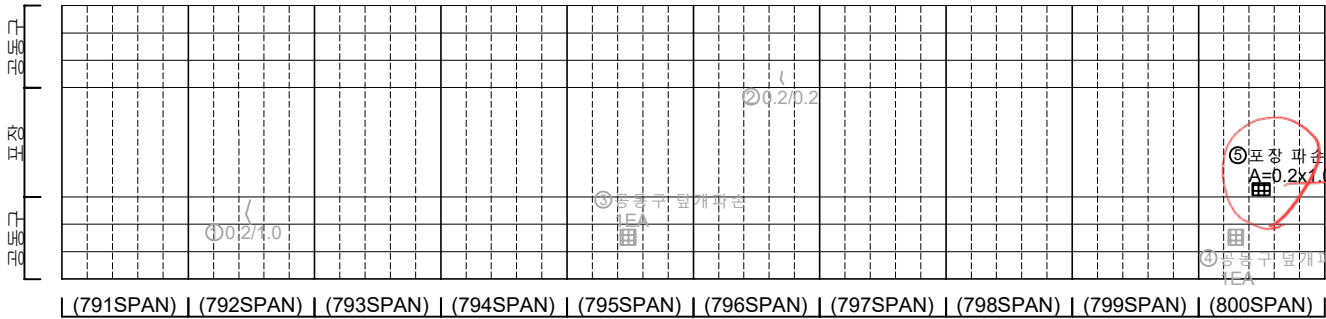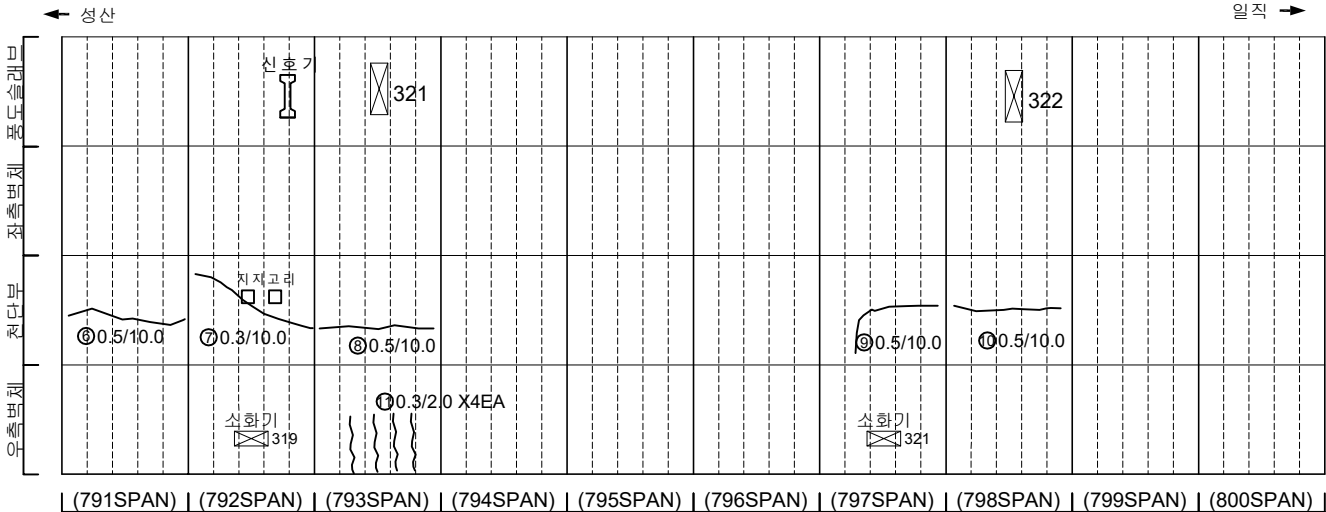

KEY PLAN

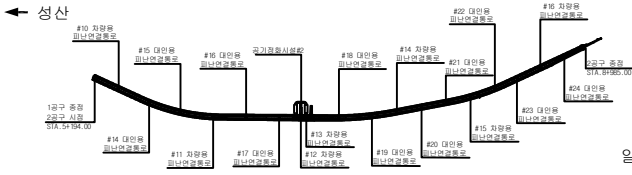

SECTION

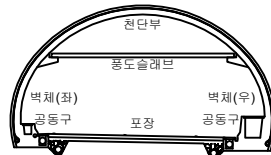


범례

균열	망상균열	재료분리
편지, 공동	벽리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 791~800구간(일직)
도면번호	36

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상량	단위	개소	총합량	
1	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	23'하 보수
2	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	23'하 보수
3	23하	공동구	공동구 덮개 파손	-	-	-	1.00	EA	1	1.00	23'하 보수
4	23하	천단부	균열(폭0.5mm)	0.5	10.0	-	10.00	m	1	10.00	
5	23하	공동구	공동구 균열(폭0.3mm)	0.3	1.0	-	1.00	m	2	2.00	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

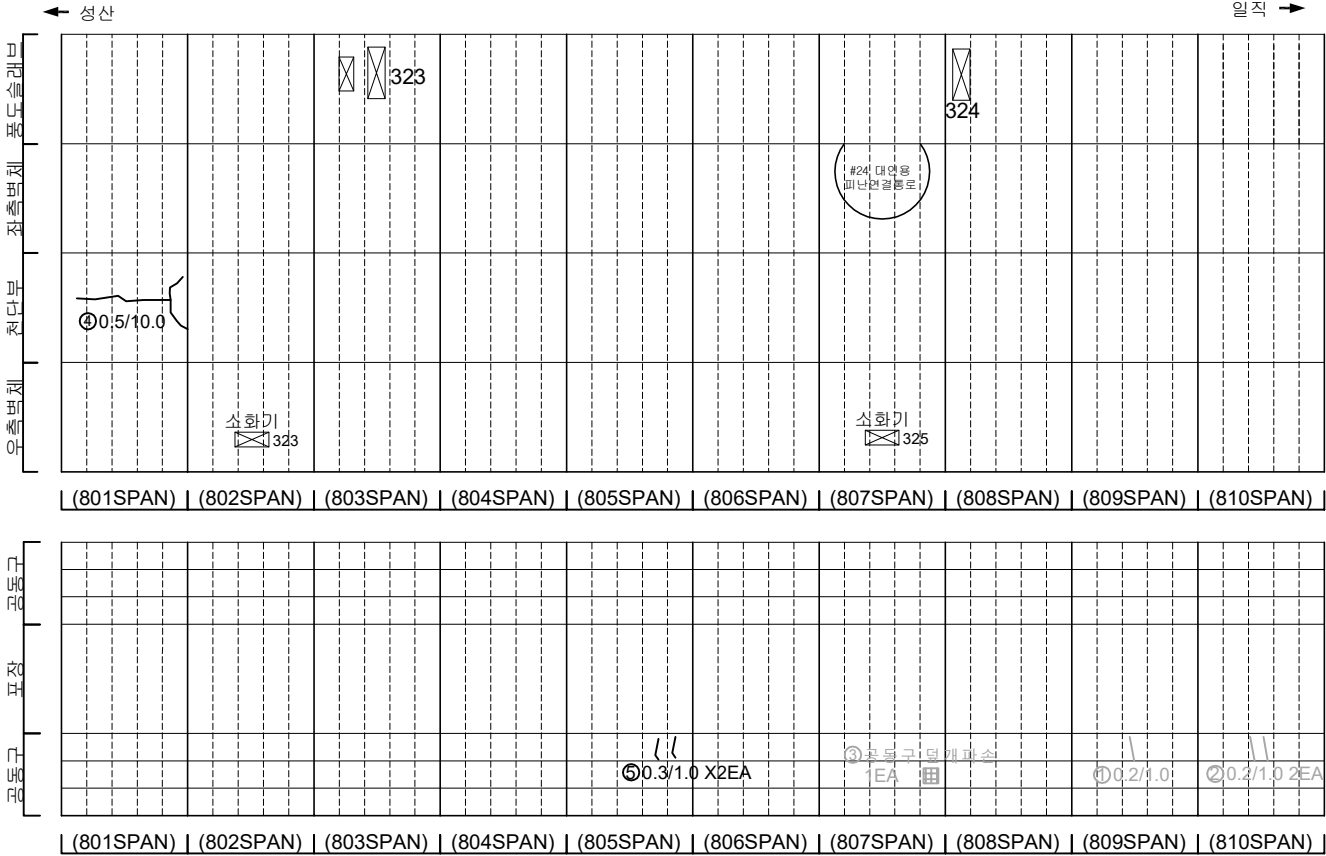

KEY PLAN

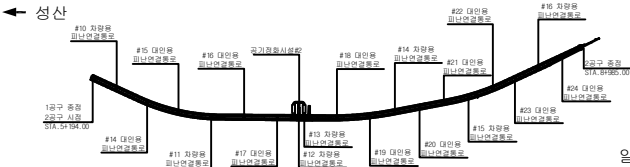

SECTION




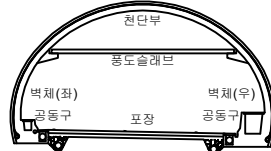


범례

균열	양상균열	재료분리
편지, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 NATM 801~810구간(일직)
도면번호	37

손상물량표

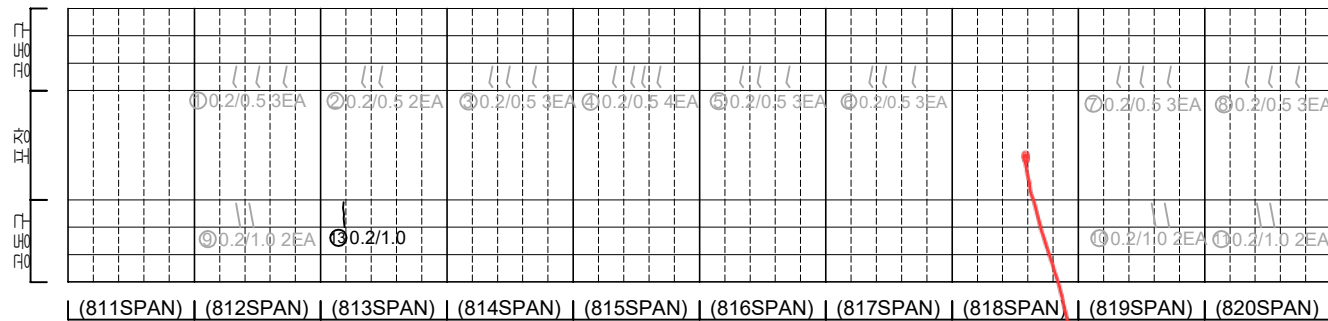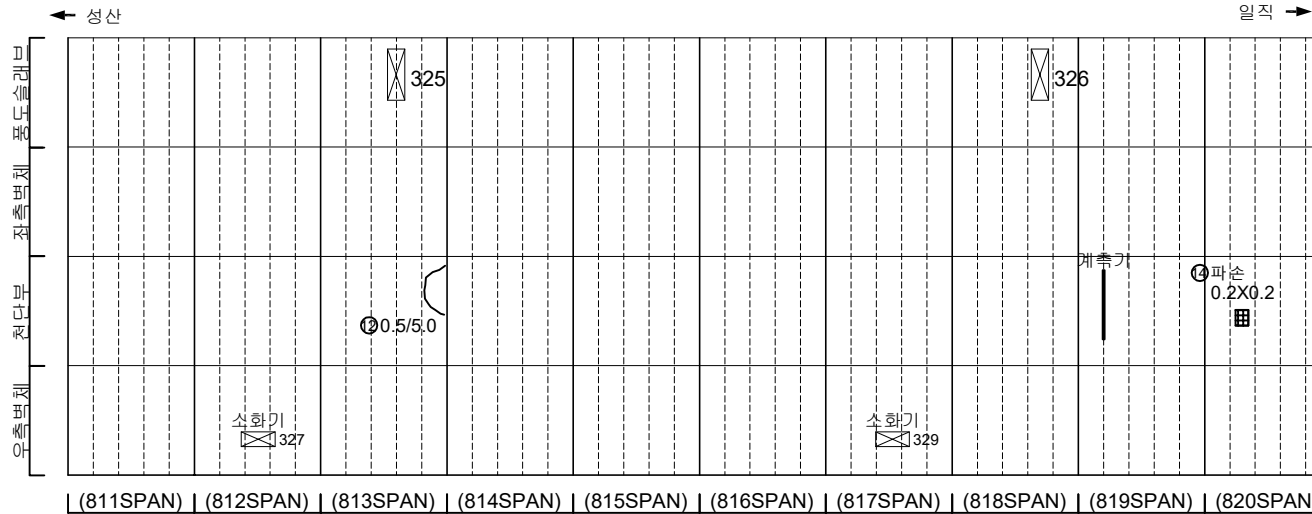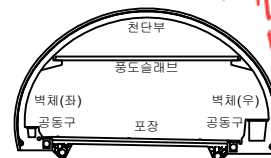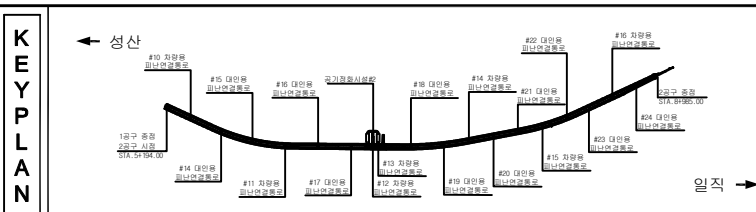[illegible]


지 관				발 주 처 서울특별시고속도로(주)
				
				
				도 면 명 서부간선지하도로 NATM 811~820구간(일직)
				도 면 번호 38

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	23'하 보수
2	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	23'하 보수
3	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	3	1.50	23'하 보수
4	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	23'하 보수
5	21하	공동구	공동구 균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	2	2.00	23'하 보수
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

← 성산

일직 →

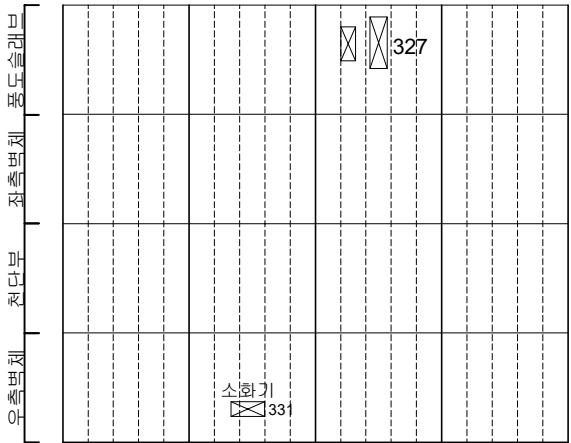


(821SPAN) | (822SPAN) | (823SPAN) | (824SPAN)

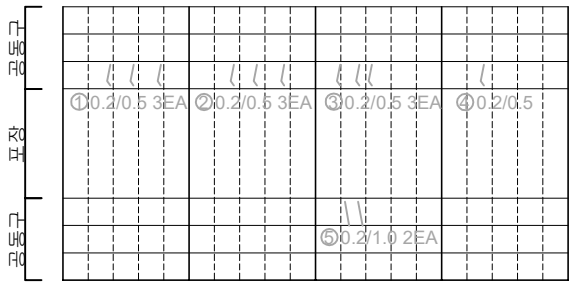

(821SPAN) | (822SPAN) | (823SPAN) | (824SPAN)

KEY PLAN

← 성산

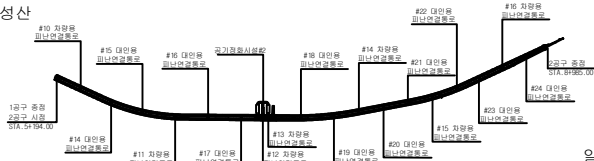


일직 →

SECTION



범례

콘크리트	양상콘크리트	재료분리	발주처 서울특별시고속도로(주)
조명, 환풍, 방화	배수, 방화, 화재	배수, 방화, 화재	용역명 서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
배수, 방화, 화재	배수, 방화, 화재	배수, 방화, 화재	도면명 서부간선지하도로 NATM 821~826구간(일직)
배수, 방화, 화재	배수, 방화, 화재	배수, 방화, 화재	도면번호 39

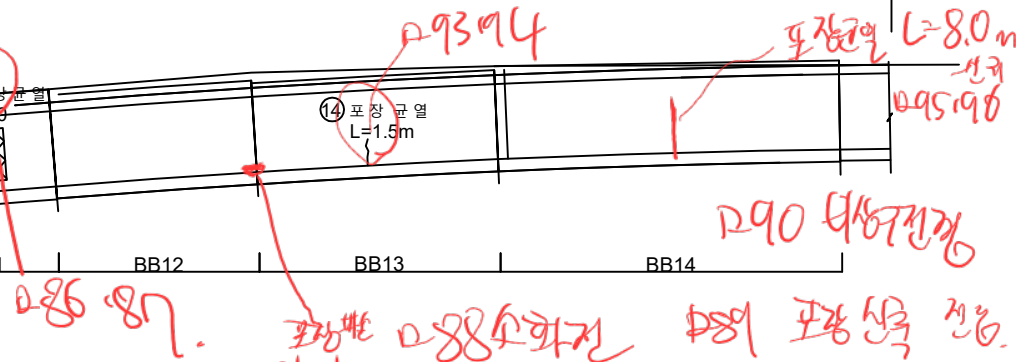

손상물량표





번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	22상	공동구	누수	-	0.1	0.5	0.05	m	1	0.05	23'상 보수
2	22상	측벽부	벽태	-	0.2	1.5	0.30	m	4	1.20	
3	22상	측벽부	벽태	-	0.2	2.0	0.40	m	11	4.40	
4	23하	측벽부	누수(스머있음)	-	0.2	2.0	0.40	m	1	0.40	
5	23하	포장부	포장 망상균열	-	2.0	5.0	10.00	m	1	10.00	
6	23하	포장부	포장 균열	-	2.0	-	2.00	m	1	2.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

좌측면


상부플래그

우측면

 상부플래그

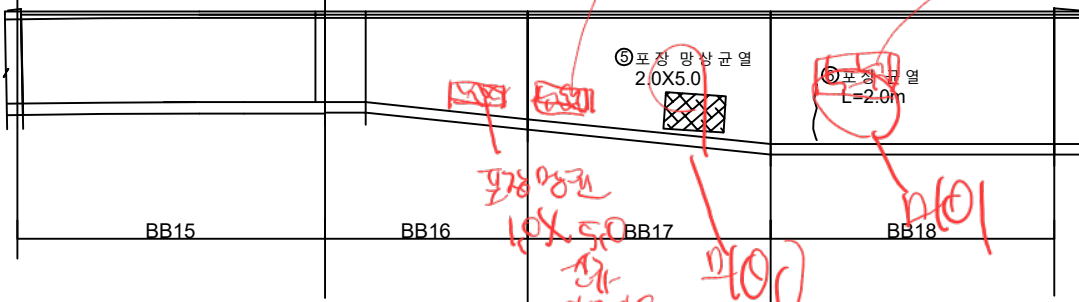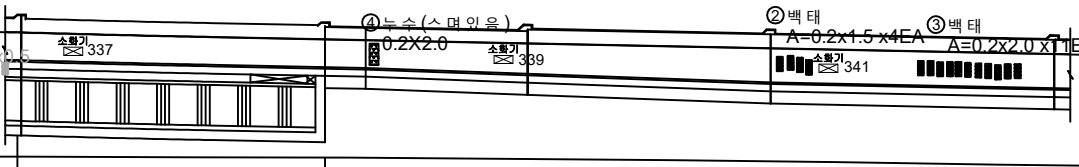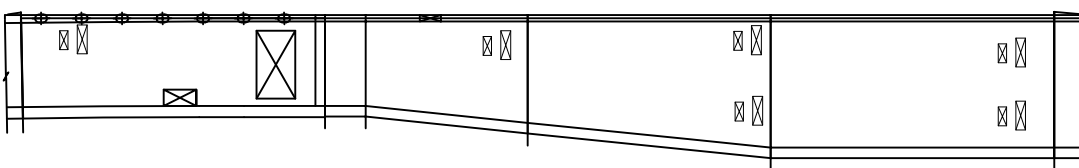


SECTION

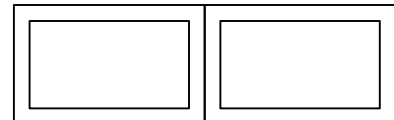

KEY PLAN

 ← 성산




일직 →

범례

균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서울특별시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기,정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 종점부 BOX-TYPE BB15~BB18 (일직)
도면번호	41

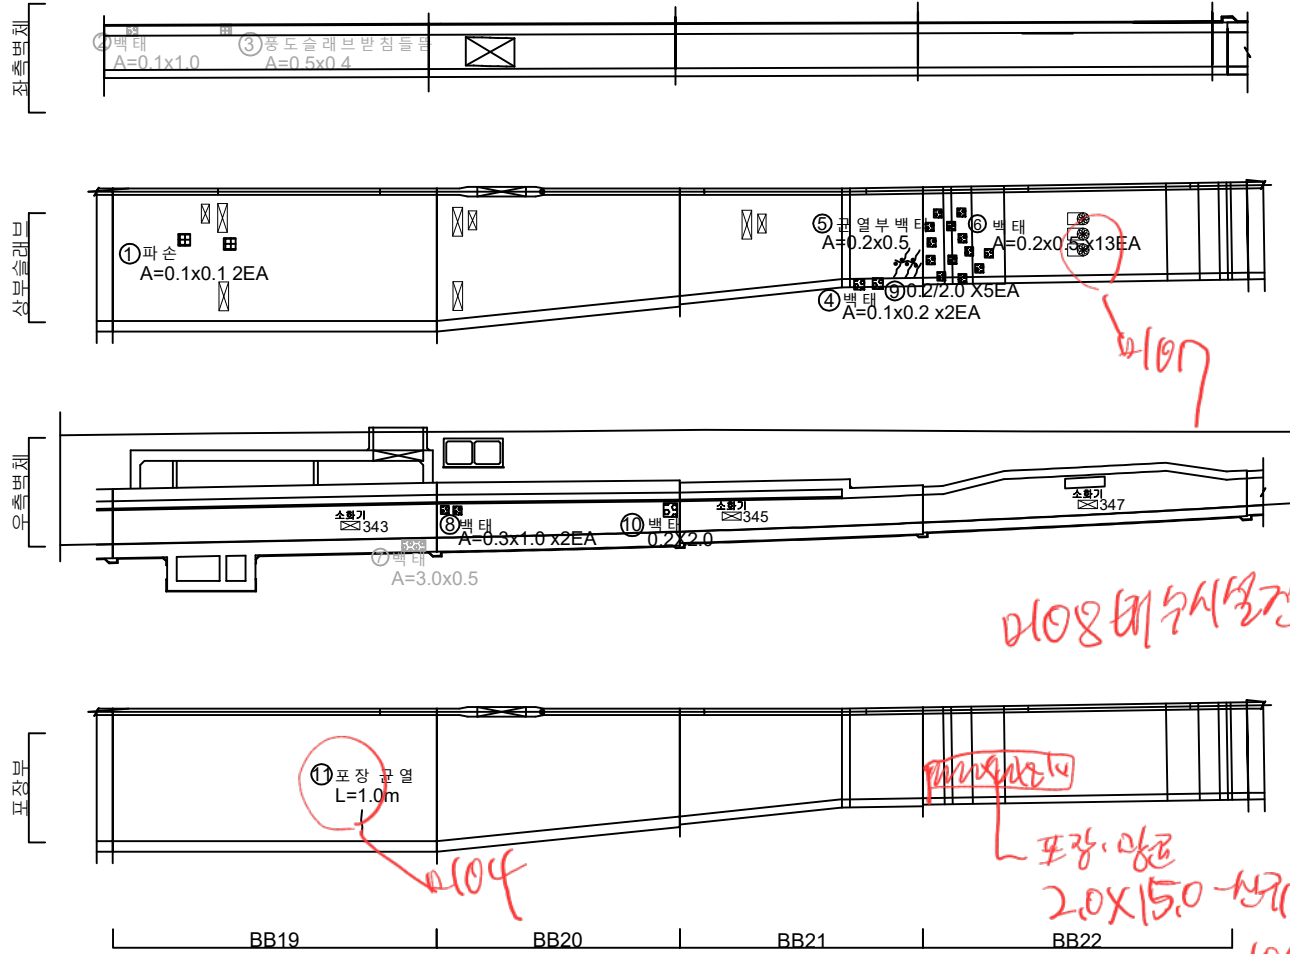


손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	상부슬래브	파손	-	0.1	0.1	0.01	㎡	2	0.02	
2	22상	측벽부	벽태	-	0.1	1.0	0.10	㎡	1	0.10	23'하 보수
3	22상	측벽부	붕도슬래브양철 노출	-	0.5	0.4	0.20	㎡	1	0.20	23'하 보수
4	22상	상부슬래브	벽태	-	0.1	0.2	0.02	㎡	2	0.04	
5	22상	상부슬래브	균열부벽태	-	0.2	0.5	0.10	㎡	1	0.10	
6	22상	상부슬래브	벽태	-	0.2	0.5	0.10	㎡	13	1.30	
7	22상	공동구	벽태	-	3.0	0.5	1.50	㎡	1	1.50	23'하 보수
8	22상	측벽부	벽태	-	0.3	1.0	0.30	㎡	2	0.60	
9	23하	상부슬래브	균열(폭0.2mm)	0.2	2.0	-	2.00	m	5	10.00	
10	23하	측벽부	벽태	-	0.2	2.0	0.40	㎡	1	0.40	
11	23하	포장부	포장 균열	-	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											


KEY PLAN

 ← 성산



일직 →

SECTION



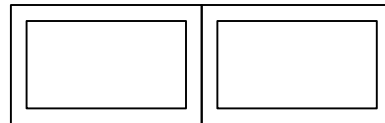


범례

균열	양상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서서울도시고속도로(주)
용역명	서부간선지하도로 정기, 정밀안전점검 용역
도면명	서부간선지하도로 종점부 BOX-TYPE BB19~BB22 (일직)
도면번호	42

 손 상 물 량 표

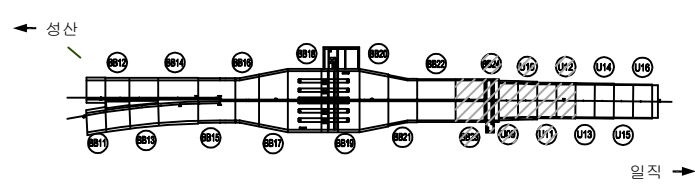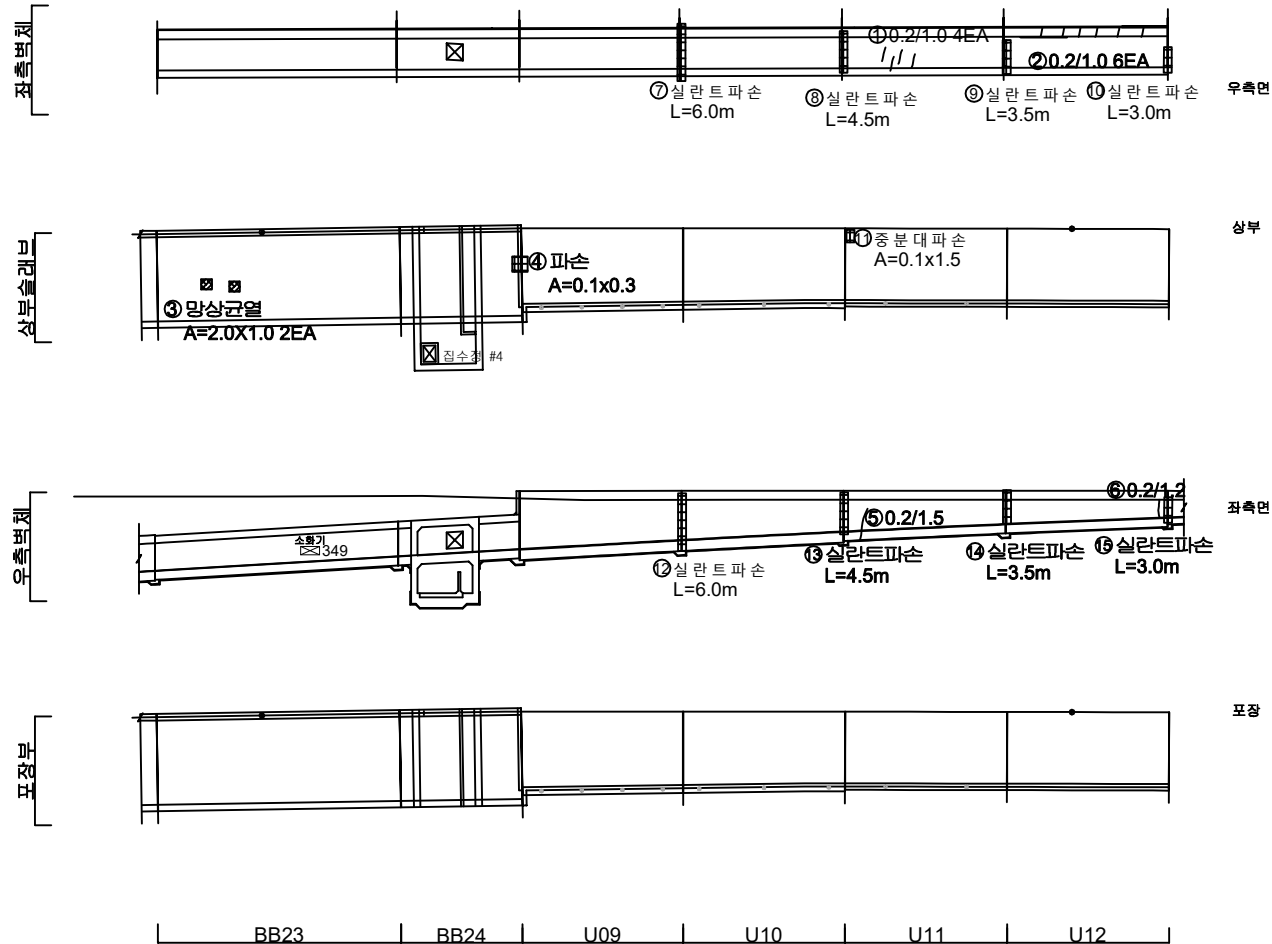[illegible]

SECTION




和 記

	간 결		양상간결		재료분리	발 주 처 서울특별시고속도로(주)
	면치, 공돌		박인, 파손		체수	
	누수, 손발부		벽 태		퇴각물	도 면 명 서부간선지하도로 중점부 BOX-TYPE BB23,24 U-TYPE U9~U12 (일직)
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	


손 상 물 량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	1	1.00	
2	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
3	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	2.1	-	2.10	m	1	2.10	
4	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	5	5.00	
5	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
6	21하	측벽부	균열(폭0.2mm)	0.2	0.5	-	0.50	m	1	0.50	
7	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	6	6.00	
8	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	5	3.50	
9	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	1.0	-	1.00	m	9	9.00	
10	21하	공동구	균열(폭0.2mm)	0.2	0.7	-	0.70	m	7	4.90	
11	21하	중분대	중분대 균열(폭0.2mm)	0.2	1.3	-	1.30	m	1	1.30	
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

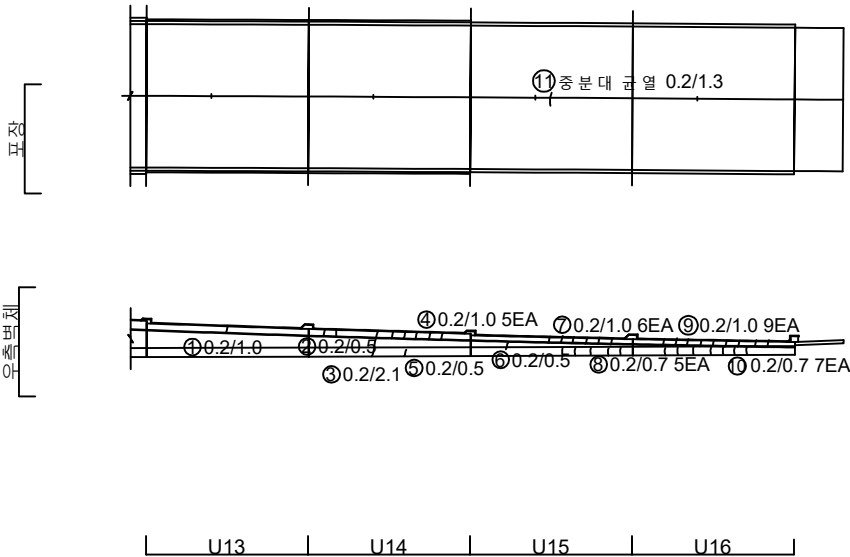

KEY PLAN

 ← 성산



일직 →

SECTION



범례

	균열		양상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		채수
	누수, 습윤부		박타		퇴적물
	침하		얼화		기타
	부식		부식, 변형		

발 주 처	서서울도시고속도로(주)
용 역 명	서부간선지하도로 종점부 U-TYPE U13~U16 (일직)
도 면 명	서부간선지하도로 종점부 U-TYPE U13~U16 (일직)
도 면 번호	44