

신월여의지하도로 안전점검(정기,정밀)용역
(정밀안전점검)

외관조사망도

신월여의지하도로(인천 RAMP-D)



서울터널주식회사

(주)명성엔지니어링


ID : 신월여의지하도로-인천방향 RAMP-D (NATM 1~10구간)

손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 003	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	25'상 보수
2	23하	포장부	S 003	포장 파손	-	0.3	0.3	m²	1	0.09	25'상 보수
3	24상	천단부	S 001	균열(폭0.3mm이상)	0.5	5.0	-	m	1	5.00	
4	24상	천단부	S 002	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
5	24상	천단부	S 005	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
6	24상	천단부	S 006	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
7	24상	천단부	S 007	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
8	24상	천단부	S 008	균열(폭0.3mm이상)	0.5	18.0	-	m	1	18.00	
9	24상	천단부	S 009	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
10	24상	천단부	S 010	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

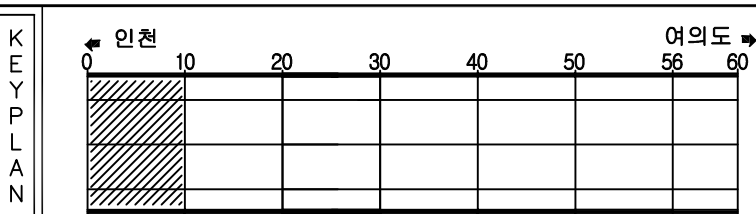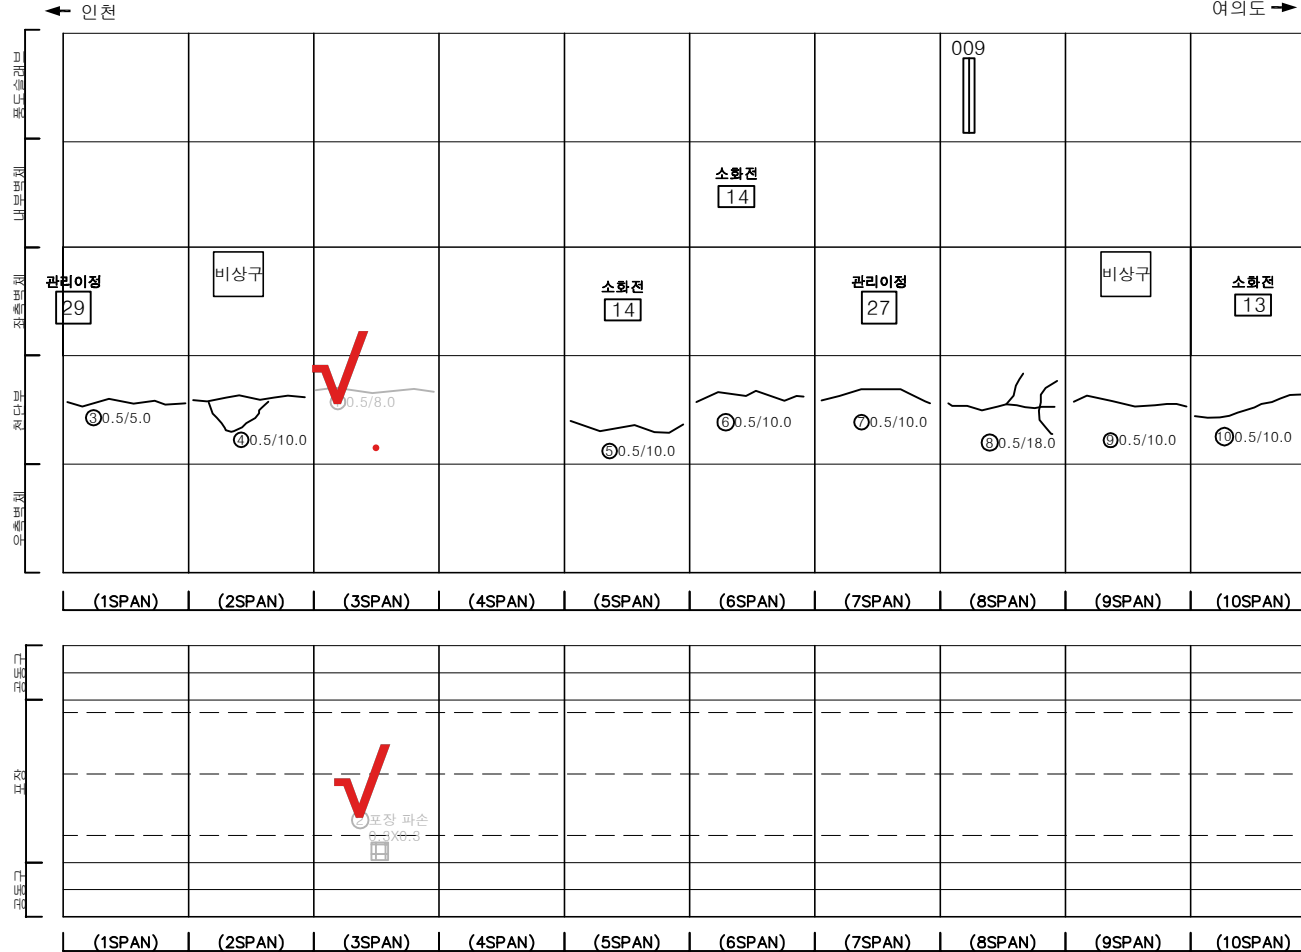

SECTION

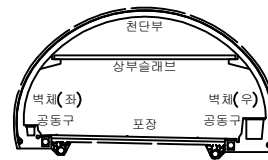




범례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	체수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	벽면	피착물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 RAMP-D NATM 1~10구간
			도면번호
			01

ID : 신월여의지하도로-인천방향 RAMP-D (NATM 11~20구간)

손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	천단부	S 019	균열(폭0.3mm이상)	0.5	8.0	-	m	1	8.00	23상 보수
2	23상	측벽부	S 017	타일탈락	-	1.0	2.0	m²	3	6.00	
3	23상	측벽부	S 020	타일탈락	-	1.0	2.0	m²	3	6.00	
4	23하	측벽부	S 011	누수흔적	-	0.1	0.5	m²	1	0.05	
5	24상	내부벽체	S 019	파손	-	0.1	0.5	m²	1	0.05	
6	24상	측벽부	S 012	타일탈락	-	1.0	2.0	m²	1	2.00	
7	24상	측벽부	S 013	타일탈락	-	0.5	2.0	m²	1	1.00	
8	24상	측벽부	S 015	타일탈락	-	1.0	2.0	m²	1	2.00	
9	24상	측벽부	S 018	타일탈락	-	1.0	2.0	m²	1	2.00	
10	24상	천단부	S 011	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
11	24상	천단부	S 012	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
12	24상	천단부	S 013	균열(폭0.3mm이상)	0.5	15.0	-	m	1	15.00	
13	24상	천단부	S 014	균열(폭0.3mm이상)	0.5	14.0	-	m	1	14.00	
14	24상	천단부	S 015	균열(폭0.3mm이상)	0.5	6.5	-	m	1	6.50	
15	24상	천단부	S 015	균열(폭0.3mm이상)	0.5	3.5	-	m	1	3.50	
16	24상	천단부	S 016	균열(폭0.3mm이상)	0.3	10.0	-	m	1	10.00	
17	24상	천단부	S 020	균열(폭0.3mm이상)	0.5	10.0	-	m	1	10.00	
18	25상	내부벽체	S 014	누수(스며있음)	-	-	-	EA	1	1.00	
19	25상	내부벽체	S 017	파손	-	0.1	0.4	m²	1	0.04	
20	25상	측벽부	S 015	타일탈락	-	1.0	2.0	m²	1	2.00	
21	25상	측벽부	S 018	타일탈락	-	1.0	2.0	m²	1	2.00	
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

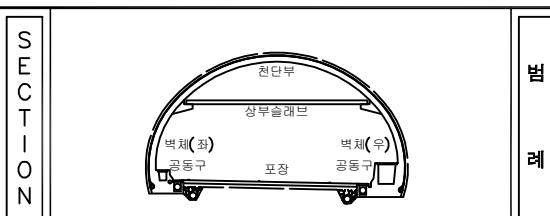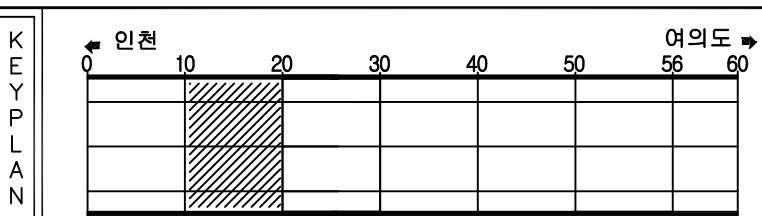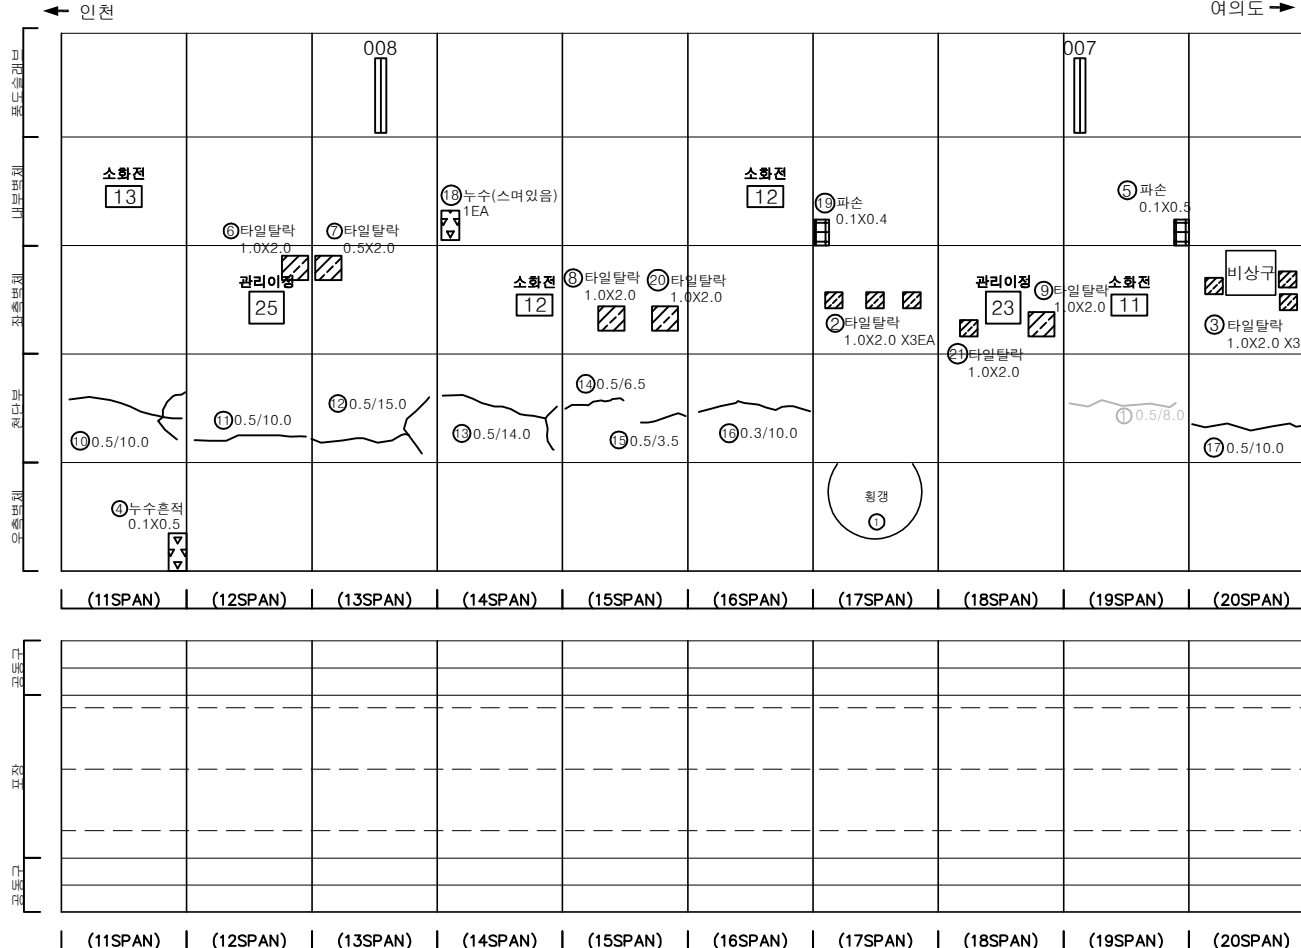

균열 편치, 공동 누수, 습윤부 철근노출 부식	망상균열 바리, 파손 벽체 침하 좌굴, 변형	재료분리 체수 퇴적물 열화 기타	발주처 서울터널주식회사 용역명 신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기) 도면명 신월여의지하도로-인천방향 RAMP-D NATM 11~20구간 도면번호 02
--	---	--	---

ID : 신월여의지하도로-인천방향 RAMP-D (NATM 21~30구간)

손 상 물 량 표




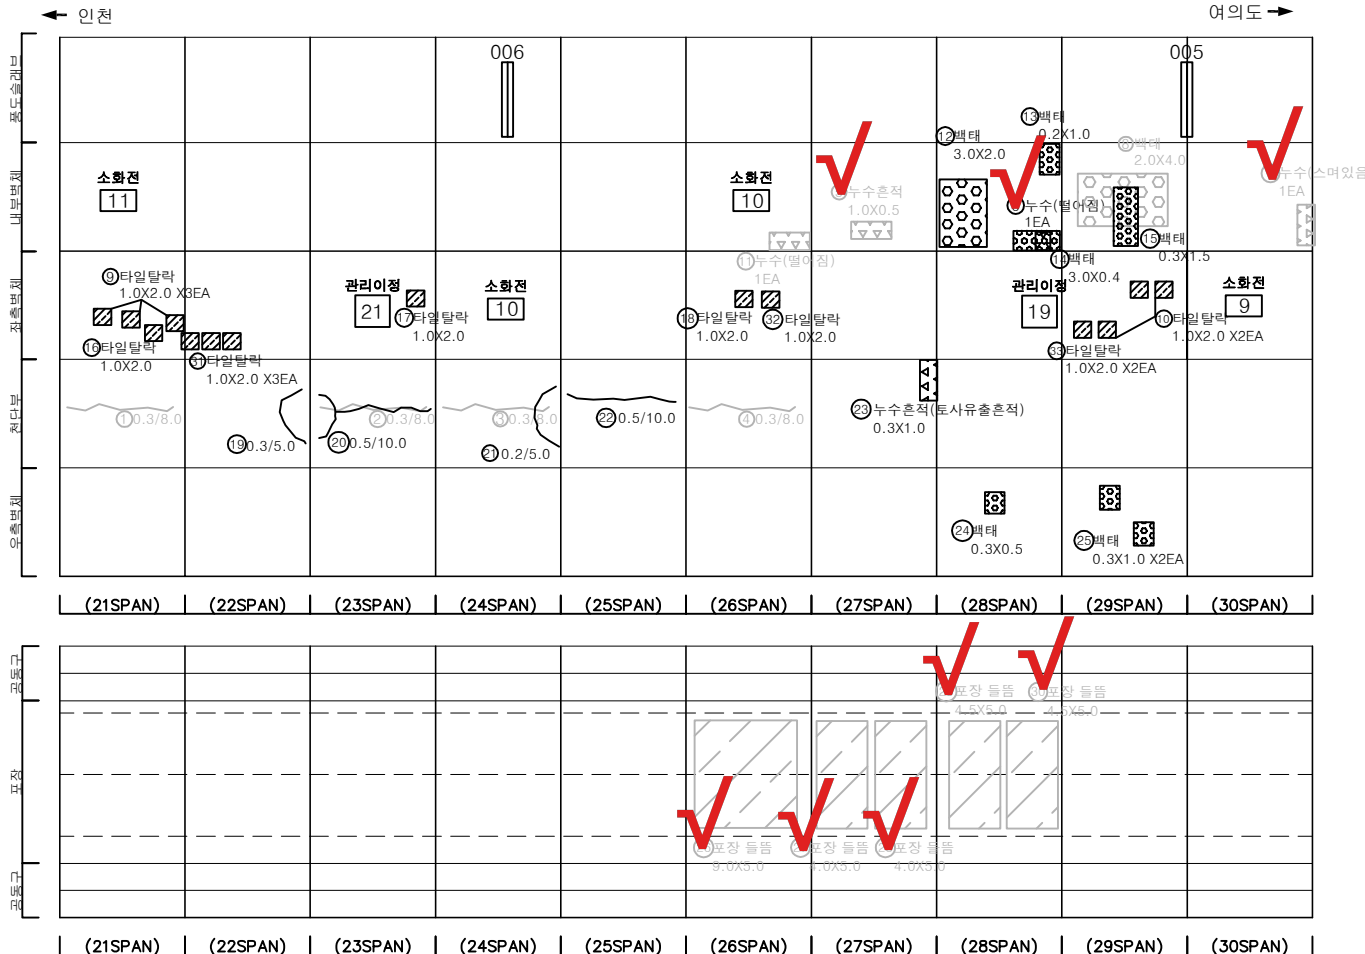
[illegible]


표 례		간 없음		광상균열		재료분리	발 주 처	서울특별시
		면적, 이동		박리, 파손		체수	용 역 명	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)운영 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
		누수, 습윤부		액 배		토착물	도 면 명	신월여의지하도로-인전방향 RAMP-D NATM 21~30구간
		철근노출		전 하		열 화	도 면 번 호	03
		부 식		좌굴, 변형		기 타		

손상물량표


번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22상	내부벽체	S 033	누수(벽태)	-	-	-	EA	1	1.00	23상 보수
2	22상	내부벽체	S 035	누수(벽태)	-	0.5	1.0	m ²	1	0.50	23상 보수
3	23상	측벽부	S 032	타일탈락	-	1.0	2.0	m ²	1	2.00	
4	23상	측벽부	S 034	타일탈락	-	0.5	2.0	m ²	1	1.00	
5	23상	측벽부	S 034	타일탈락	-	1.0	2.0	m ²	1	2.00	
6	23상	측벽부	S 036	타일탈락	-	1.0	2.0	m ²	2	4.00	
7	24상	내부벽체	S 035	누수(스머있음)	-	-	-	EA	1	1.00	
8	24상	측벽부	S 032	타일탈락	-	1.0	2.0	m ²	1	2.00	
9	24상	측벽부	S 034	타일탈락	-	1.0	2.0	m ²	1	2.00	
10	24상	공동구	S 035	공동구 파손	-	0.1	0.5	m ²	1	0.05	
11	24상	공동구	S 036	공동구 파손	-	0.1	1.5	m ²	1	0.15	
12	25상	내부벽체	S 035	파손	-	0.2	0.8	m ²	1	0.16	
13	25상	내부벽체	S 039	벽태	-	1.0	0.5	m ²	1	0.50	
14	25상	내부벽체	S 039	벽태	-	0.2	0.2	m ²	1	0.04	
15	25상	측벽부	S 033	타일탈락	-	1.0	2.0	m ²	1	2.00	
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

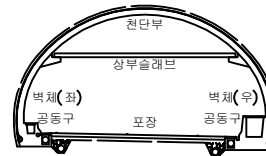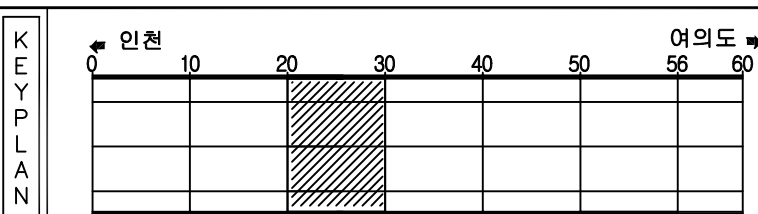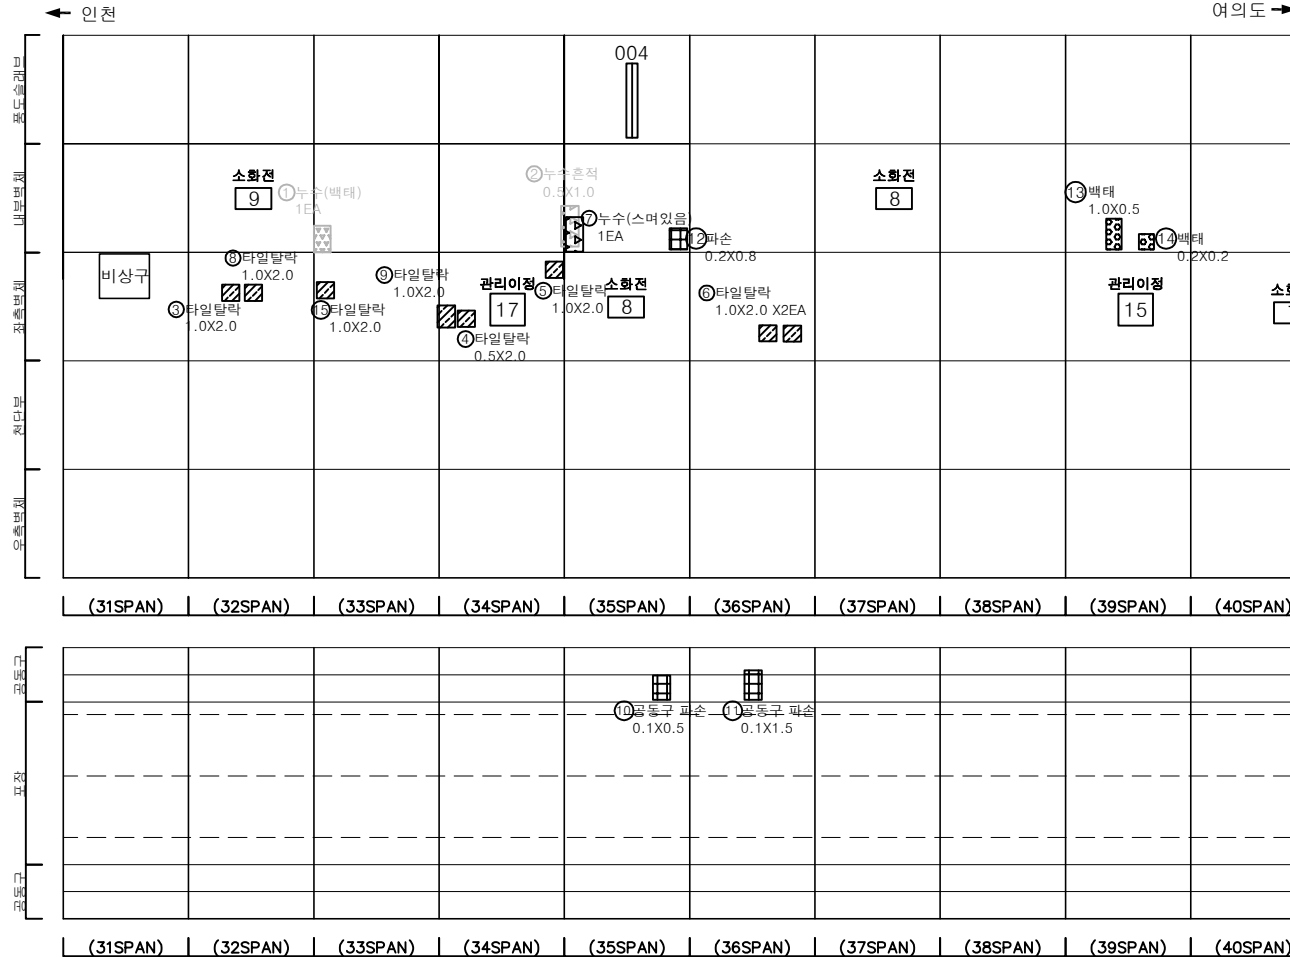

KEY PLAN

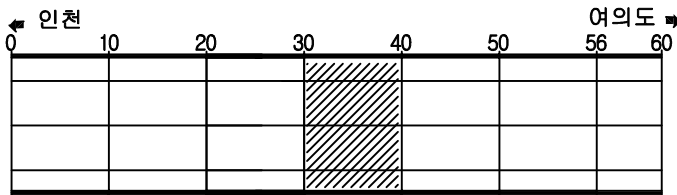

SECTION

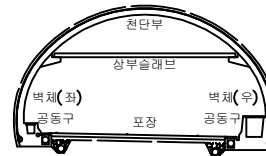




범례

균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	체수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	벽태	피착물	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 RAMP-D NATM 31~40구간
			도면번호
			04

ID : 신월여의지하도로-인천방향 RAMP-D (NATM 41~50구간)

손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	23상	측벽부	S 045	타일탈락	-	1.0	2.0	m ²	3	6.00	
2	23상	측벽부	S 050	타일탈락	-	1.0	2.0	m ²	1	2.00	
3	23하	부속시설	S 043	상부이음부 파손	-	-	-	EA	1	1.00	24'상 포함
4	23하	측벽부	S 047	타일탈락	-	1.0	2.0	m ²	1	2.00	
5	24상	내부벽체	S 047	벽대	-	0.2	0.3	m ²	1	0.06	
6	24상	내부벽체	S 047	벽대	-	2.0	0.5	m ²	1	1.00	
7	24상	내부벽체	S 047	파손	-	0.2	0.5	m ²	1	0.10	
8	24상	측벽부	S 046	타일탈락	-	1.0	2.0	m ²	1	2.00	
9	24상	측벽부	S 047	막리	-	0.2	0.5	m ²	1	0.10	
10	24상	측벽부	S 049	파손	-	0.3	1.0	m ²	1	0.30	
11	24상	포장부	S 045	채수	-	0.3	1.0	m ²	1	0.30	
12	24하	부속시설	S 047	하부 파손	-	0.3	0.2	m ²	2	0.12	
13	24하	부속시설	S 047	상부 이음부 물탈파손	-	0.2	6.0	m ²	1	1.20	
14	25상	측벽부	S 046	타일탈락	-	1.0	2.0	m ²	2	4.00	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

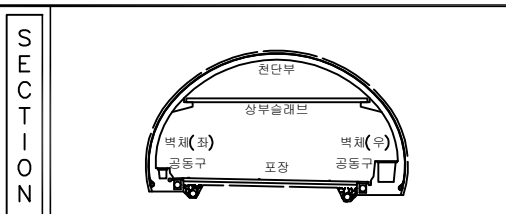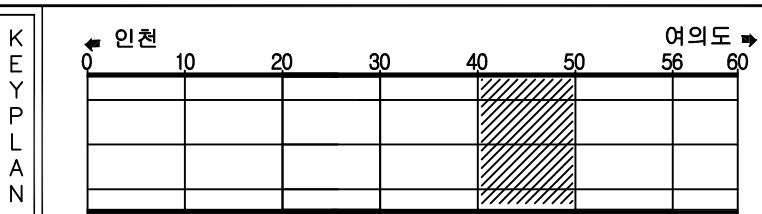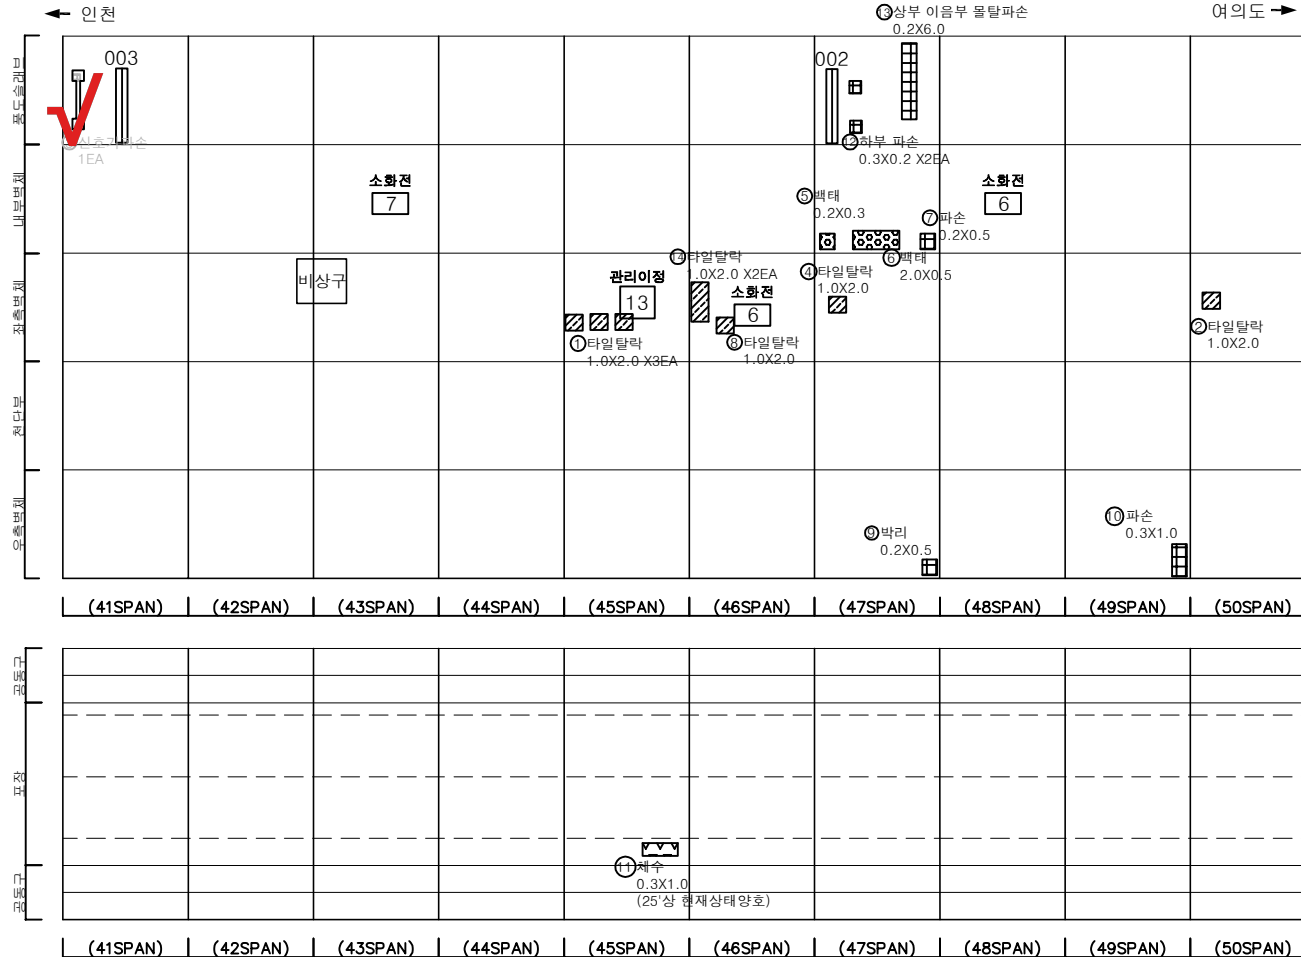

범	레	발 주 처
균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	바리, 파손	채수
누수, 습윤부	벽대	미적용
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타
		발 주 처 서울터널주식회사
		용역명 신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
		도면명 신월여의지하도로-인천방향 RAMP-D NATM 41~50구간
		도면번호 05

ID : 신월여의지하도로-인천방향 RAMP-D (NATM 51~56구간)

손 상 물 량 표







[illegible]

표				발 주 처	서울터널주식회사	
				용 역 명	신월여의치하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)	
				도 면 명		신월여의치하도로-인전방형 RAMP-D NATM 51~60구간
				도 면 호		
						


손상물량표



번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	중합량	
1	24상	봉도슬래브	S 053	상부 몰탈파손	-	0.2	1.5	m ²	1	0.30	
2	24상	봉도슬래브	S 053	상부 파손	-	0.3	0.5	m ²	1	0.15	
3	24상	봉도슬래브	S 053	상부 파손	-	0.2	0.2	m ²	1	0.04	
4	24상	봉도슬래브	S 053	상부 댐퍼 덮개 탈락 및 파손	-	-	-	EA	1	1.00	
5	24상	봉도슬래브	S 053	상부 파손	-	0.2	0.2	m ²	1	0.04	
6	24상	봉도슬래브	S 053	상부 댐퍼 고정볼트 탈락 및 파손	-	-	-	EA	9	9.00	
7	24상	봉도슬래브	S 053	상부 댐퍼 변형	-	0.5	-	m	1	0.50	
8	24상	봉도슬래브	S 053	상부 이음부 몰탈파손	-	6.0	0.1	m ²	3	1.80	
9	24상	봉도슬래브	S 054	상부 파손	-	0.3	0.5	m ²	1	0.15	
10	24상	봉도슬래브	S 054	상부 파손	-	0.4	0.5	m ²	2	0.40	
11	24상	봉도슬래브	S 054	상부 이음부 몰탈파손	-	6.0	0.1	m ²	3	1.80	
12	24상	봉도슬래브	S 054	상부 파손	-	0.1	0.5	m ²	1	0.05	
13	24상	봉도슬래브	S 054	상부 파손	-	0.2	1.0	m ²	1	0.20	
14	24상	봉도슬래브	S 054	상부 파손	-	0.3	0.5	m ²	1	0.15	
15	24상	봉도슬래브	S 054	상부 파손	-	0.2	0.3	m ²	1	0.06	
16	24상	봉도슬래브	S 054	상부 파손	-	0.1	0.5	m ²	1	0.05	
17	24상	봉도슬래브	S 054	상부 파손	-	0.1	0.5	m ²	1	0.05	
18	24상	봉도슬래브	S 053	상부 파손	-	0.2	0.5	m ²	1	0.10	
19	24상	봉도슬래브	S 052	하부 파손	-	0.2	2.0	m ²	1	0.40	24' 하 보수
20	24상	봉도슬래브	S 053	하부 파손	-	0.2	2.0	m ²	1	0.40	24' 하 보수
21	24상	봉도슬래브	S 053	하부 파손	-	0.2	0.5	m ²	2	0.20	24' 하 보수
22	24상	봉도슬래브	S 054	하부 파손 (굽힘)	-	0.5	5.0	m ²	2	5.00	24' 하 보수
23	24상	봉도슬래브	S 054	하부 파손	-	0.2	0.3	m ²	2	0.12	24' 하 보수
24	24상	봉도슬래브	S 054	하부 파손 및 철근노출	-	0.5	3.0	m ²	1	1.50	24' 하 보수
25	24상	봉도슬래브	S 054	하부 벽체 파손 및 철근노출	-	6.0	2.0	m ²	1	12.00	24' 하 보수
26	24상	천단부	S 054	파손	-	1.0	2.0	m ²	1	2.00	24' 하 보수
27	24상	천단부	S 054	파손	-	0.5	1.0	m ²	1	0.50	24' 하 보수
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

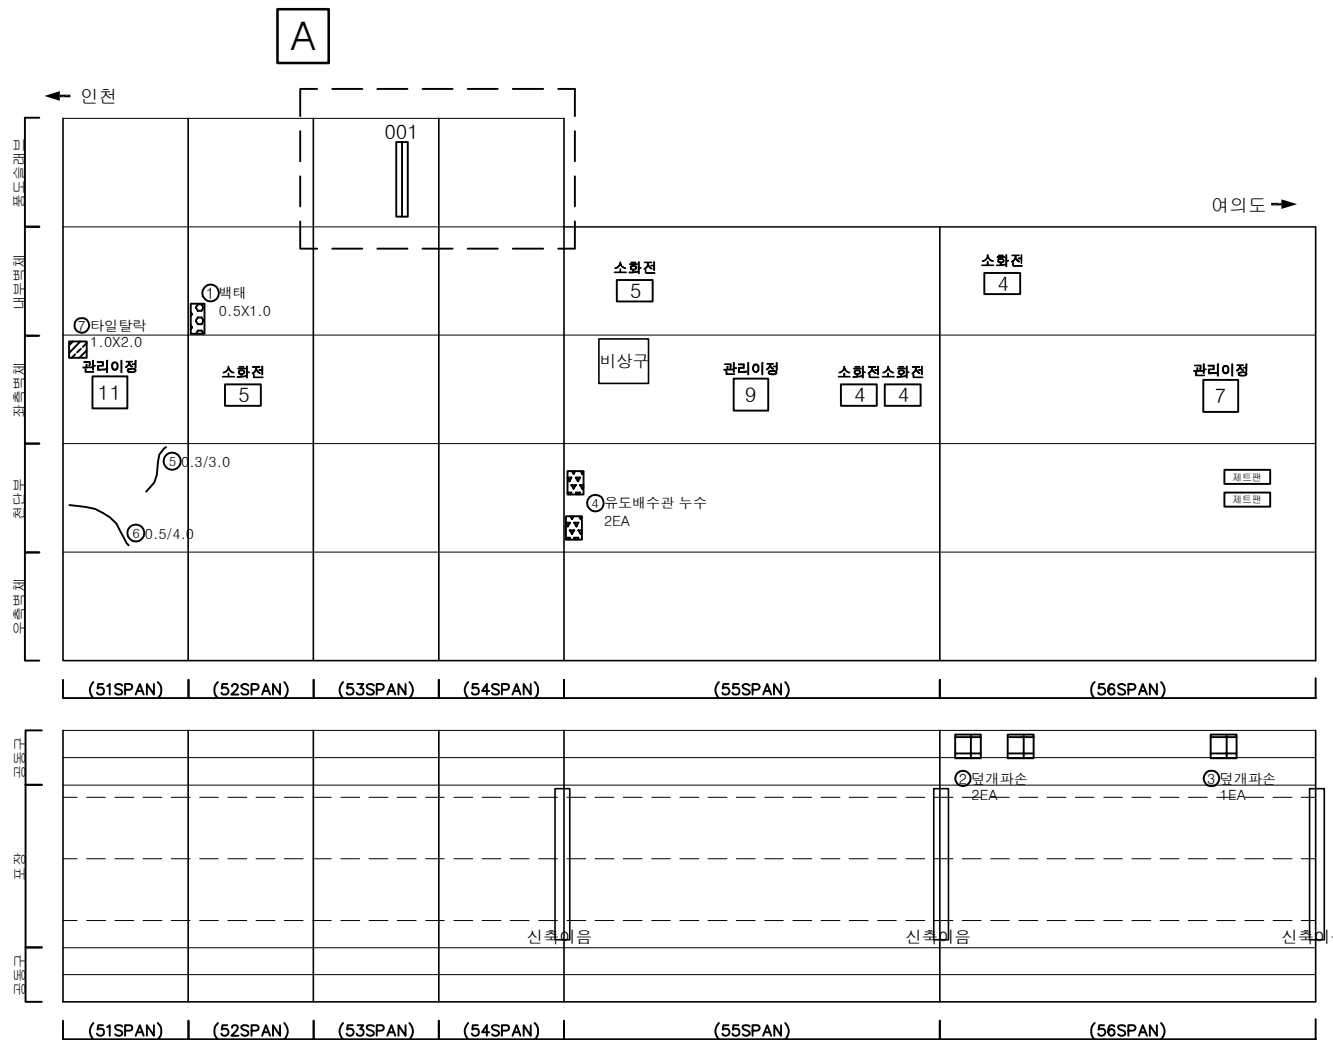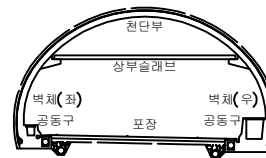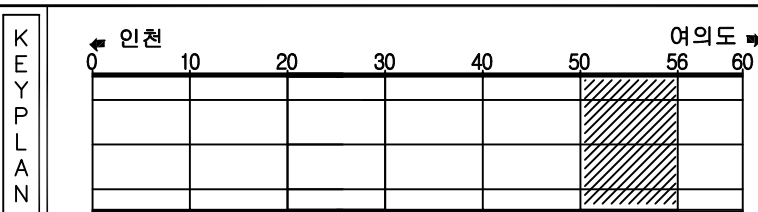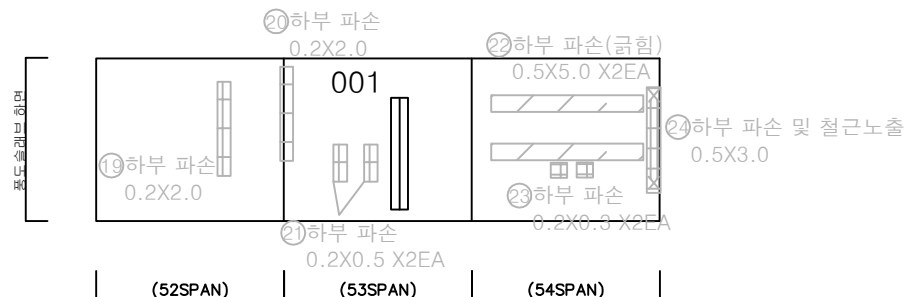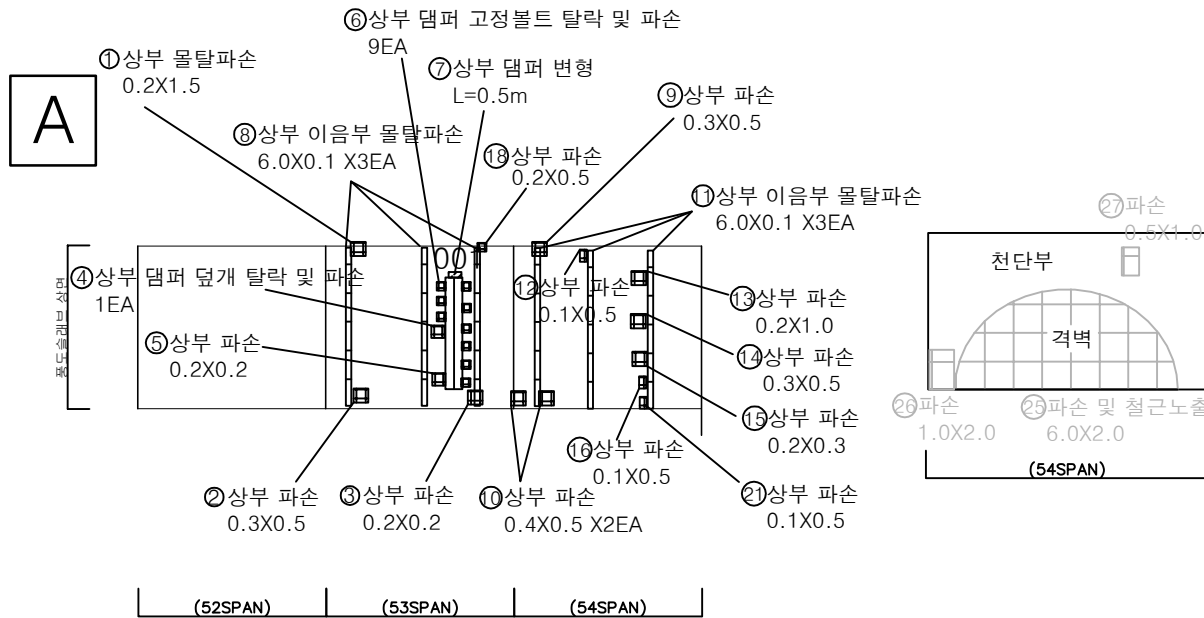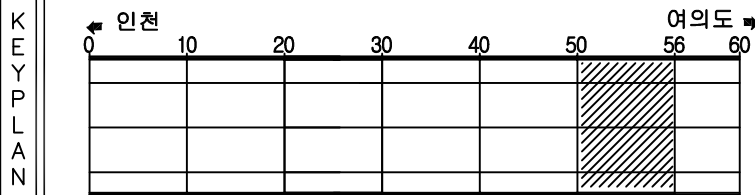

SECTION



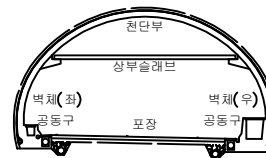


PLAN


균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	바리, 파손	세수	서울터널주식회사
누수, 습윤부	벽체	미적용	용역명
철근노출	침하	열화	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			신월여의지하도로-인천방향 RAMP-D NATM 51~60구간
			도면번호
			06-1

손상물량표


번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	총합 물량	
1	22년	내부벽체	S 058	누수	-	-	-	EA	1	1.00	24'하 보수
2	23년	내부벽체	S 057	누수(떨어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	24'하 보수
3	23년	내부벽체	S 058	누수(스며있음)	-	-	-	EA	1	1.00	24'하 보수
4	23하	공동구	S 058	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	3	3.00	
5	24상	공동구	S 058	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
6	24상	공동구	S 059	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	2	2.00	
7	24상	공동구	S 059	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	2	2.00	
8	24상	배수시설	S 057	유도배수관 길이부족	-	1.5	-	m	1	1.50	
9	24상	부대시설	S 057	비상구 표지판 파손	-	-	-	EA	1	1.00	24'하 보수
10	24상	천단부	S 057	벽태	-	0.5	0.3	m ²	3	0.45	
11	24상	천단부	S 058	누수(떨어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	
12	24상	천단부	S 058	망상균열	-	4.0	5.0	m ²	1	20.00	
13	24상	천단부	S 058	누수흔적 및 벽태	-	0.2	2.0	m ²	1	0.40	
14	24상	천단부	S 059	누수(스며있음)	-	-	-	EA	1	1.00	24'하 보수
15	24상	부대시설	S 059	신호기 파손	-	-	-	EA	1	1.00	24'하 보수
16	24상	부대시설	S 058	비상구 표지판 파손	-	-	-	EA	1	1.00	24'하 보수
17	24상	천단부	S 059	누수(스며있음)	-	-	-	EA	1	1.00	
18	24상	천단부	S 060	벽태	-	1.5	5.0	m ²	1	7.50	
19	25상	내부벽체	S 057	누수(떨어짐)	-	-	-	EA	1	1.00	
20	25상	내부벽체	S 058	누수(스며있음)	-	-	-	EA	1	1.00	
21	25상	공동구	S 058	공동구 덮개파손	-	-	-	EA	1	1.00	
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

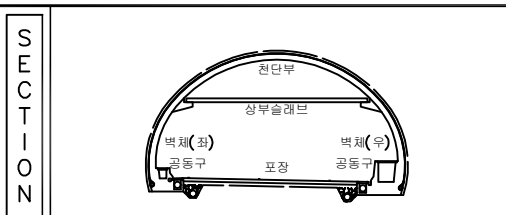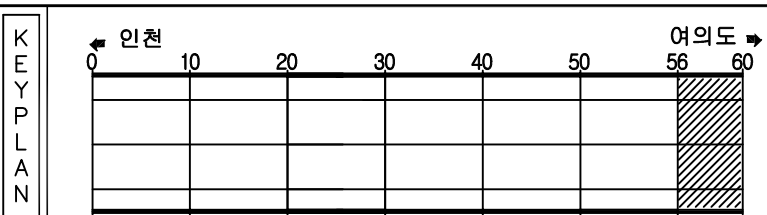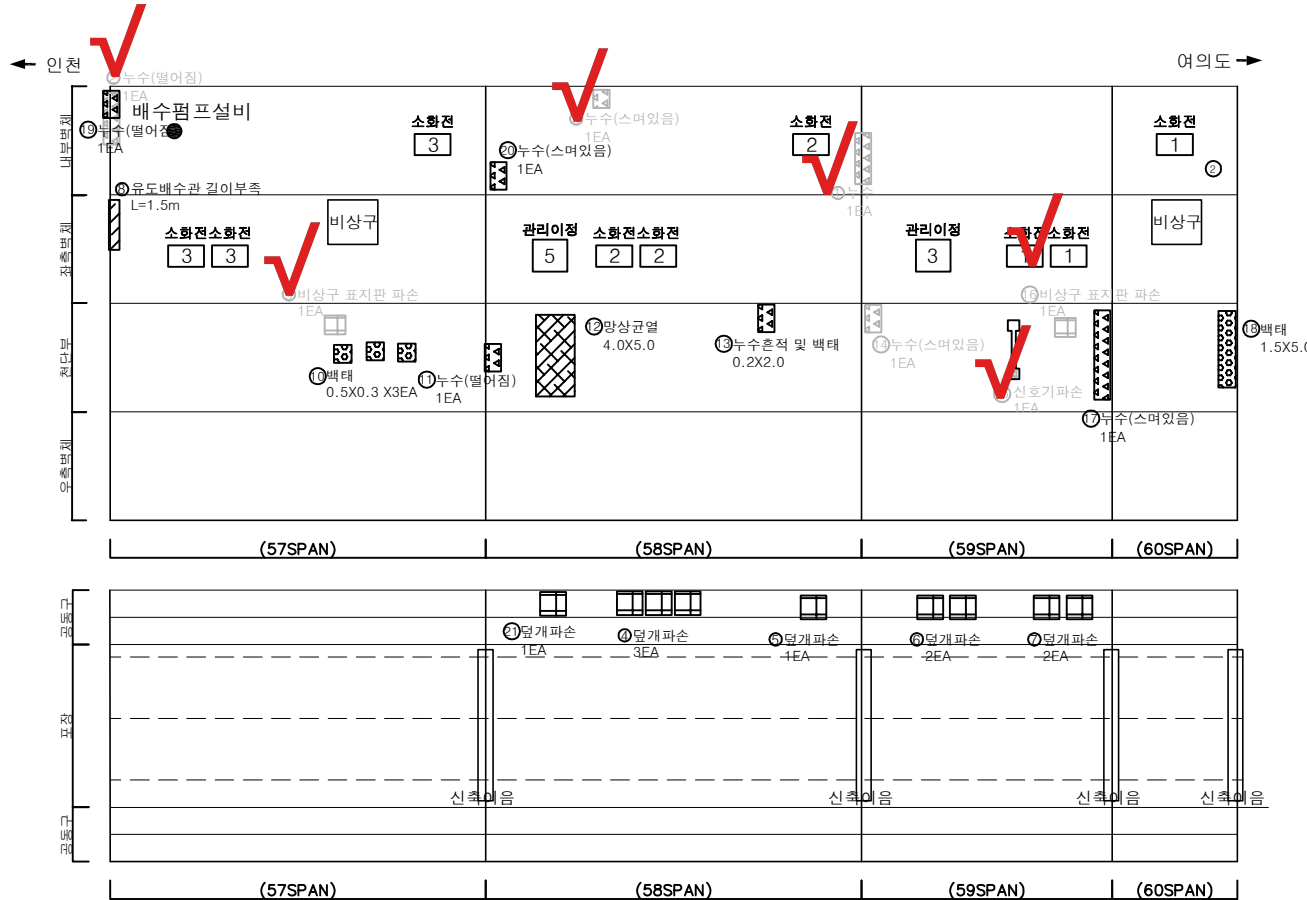

발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 안전점검(정기, 정밀)용역 (정밀안전점검) (2025, 상반기)
도면명	신월여의지하도로-인천방향 RAMP-D NATM 61~70구간
도면번호	07

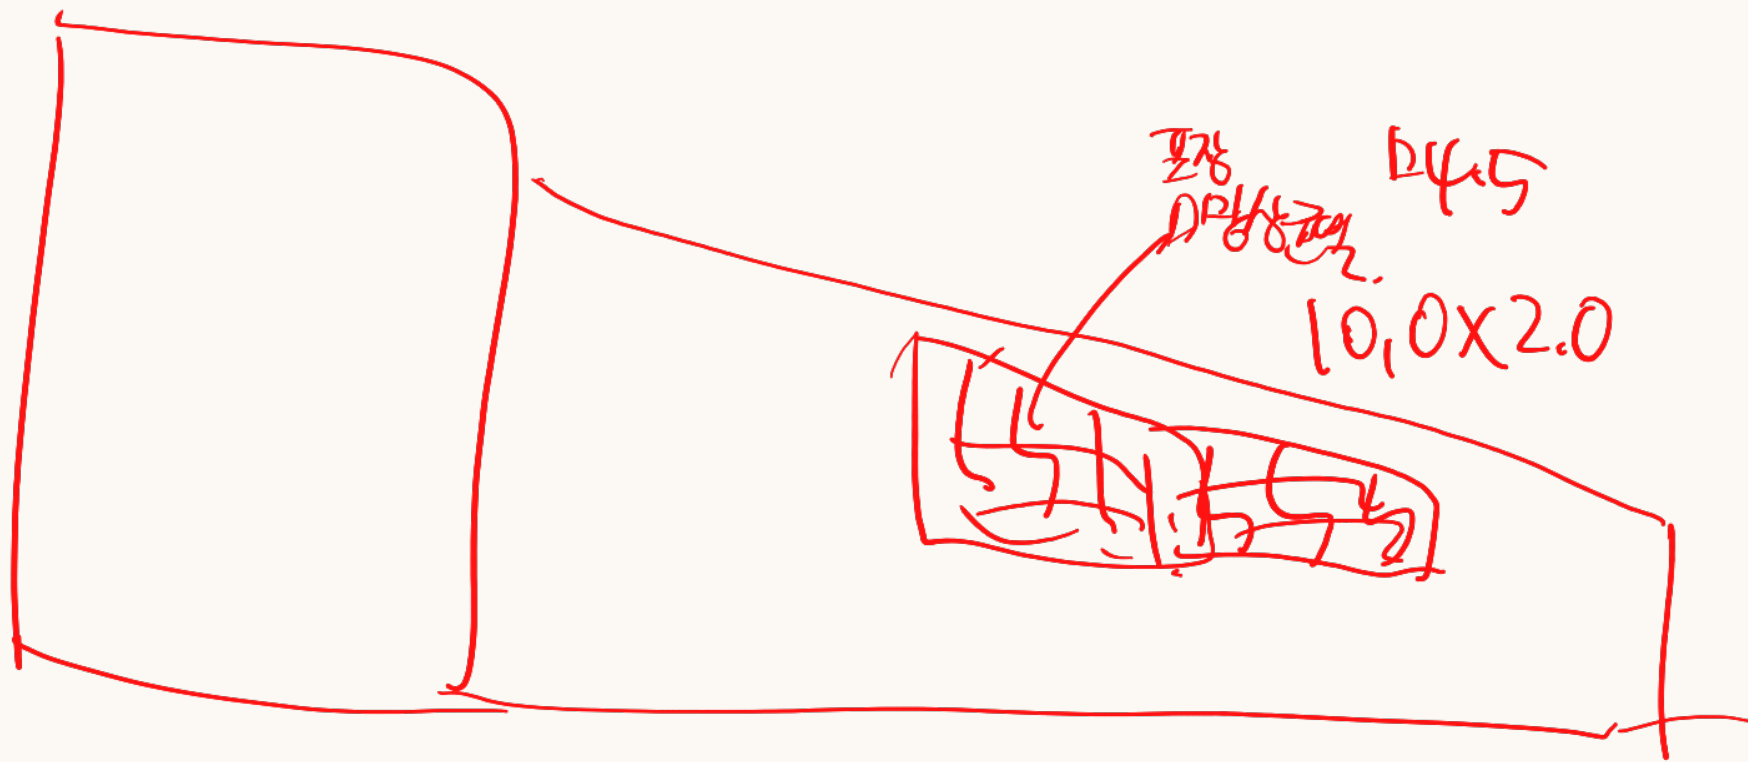

수출 내역.

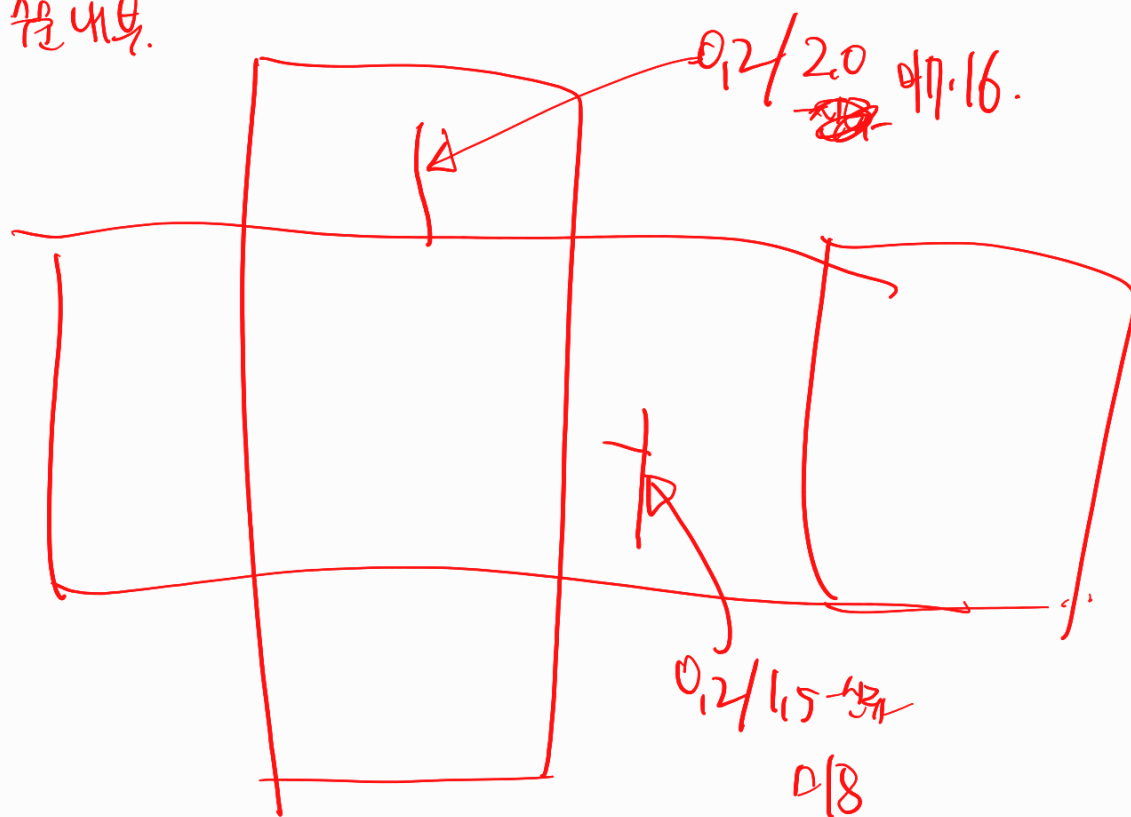

D19
전장

D20.21
R-D
상하중.

D22 상하중