


# 제 출 문

신대구고속도로 주식회사 귀중

귀사에서 의뢰하신 『2015년 하반기 시설물 안전점검용역(1구간 정밀안전진단)』을 성실히 수행하고 동대구IC고가교의 결과를 본 보고서에 수록하여 부속자료와 함께 제출합니다.

2015년 12월

주식회사 아워브레인  
서울시 강남구 역삼로 542  
대표이사 김정호 (인)

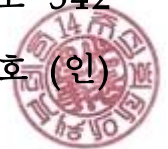

## 동대구IC고가교 정밀안전진단 결과표

| 가. 일반현황         |                                                                                                                                                                               |                             |                             |       |    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|----|
| 용역명             | 2015년 하반기 시설물<br>안전점검용역(1구간 정밀안전진단)                                                                                                                                           | 진단기간                        | 2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31 |       |    |
| 관리주체명           | 신대구고속도로(주)                                                                                                                                                                    | 대표자                         | 정상호                         |       |    |
| 공동수급            | 독자수행 100%                                                                                                                                                                     | 계약방법                        | 일반경쟁                        |       |    |
| 시설물 구분          | 교량                                                                                                                                                                            | 종류                          | 도로교량                        | 종별    | 1종 |
| 준공일             | 2006년 02월 10일                                                                                                                                                                 | 진단금액<br>(천원)                | 11,000                      | 안전등급  | B  |
| 시설물 위치          | 대구광역시 동구 용계동<br>(부산기점 IC R-A)                                                                                                                                                 | 시설물 규모                      | L=285.0m,<br>B=10.9m(2차로)   |       |    |
| 나. 진단 실시결과 현황   |                                                                                                                                                                               |                             |                             |       |    |
| 중대결함            | ■ 없음                                                                                                                                                                          |                             |                             |       |    |
| 진단<br>주요결과      | ■ 바닥판 하면 균열(cw=0.3mm미만), 백태<br>■ 거더 부식, 도장손상<br>■ 하부구조 균열(cw=0.3mm미만), 들뜸<br>■ 교량 받침 균열(cw=0.3mm미만)<br>■ 신축이음 본체 부식, 유간여유량 부족, 후타재 파손<br>■ 방호벽 균열(cw=0.3mm미만, 이상), 균열부 백태, 파손 |                             |                             |       |    |
| 주요<br>보수·보강     | ■ 거더 내부 도장보수, 정비<br>■ 하부구조 단면복구, 신축이음 교체, 후타재 단면복구                                                                                                                            |                             |                             |       |    |
| 다. 책임(참여)기술자 현황 |                                                                                                                                                                               |                             |                             |       |    |
| 구분              | 성명                                                                                                                                                                            | 과업 참여기간                     |                             | 기술등급  |    |
| 사업책임            | 성태균                                                                                                                                                                           | 2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31 |                             | 특급기술자 |    |
| 분야별책임           | 인승철                                                                                                                                                                           | 2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31 |                             | 특급기술자 |    |
| 참여기술자           | 서영노외 5인                                                                                                                                                                       | 2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31 |                             | 고급기술자 |    |
| 라. 참고사항         |                                                                                                                                                                               |                             |                             |       |    |
|                 |                                                                                                                                                                               |                             |                             |       |    |

## 동대구IC고가교 정밀안전진단 실시결과 요약표

| 책임기술자 종합의견                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 동대구IC고가교는 재료적·시공적 특성에 의해 비구조적인 손상 및 결함이 일부 조사되었으나, 구조적 안전성을 저해할 만한 심각한 손상은 없었으며, 내구성 저하는 없는 상태로 조사됨. 유간 여유량 부족으로 인하여 신축이음(A2) 후타재 파손이 조사되었으며 파손에 대한 보수와 함께 신축이음 유간 확보를 위한 조치가 필요함.</li> <li>■ 상태평가 결과 “B(0.172)”로 평가됨.</li> <li>■ 안전성평가 결과, 최소 안전율은 1.0 이상으로 “A”로 평가되었으며, 기본내하력은 설계활하중을 상회하고 있음.</li> <li>■ 안전등급은 B등급(양호)으로 평가되었으며, 제시된 바와 같이 보수를 실시하고 지속적인 유지관리가 수행된다면, 1등교로서의 기능을 유지할 수 있을 것으로 판단됨.</li> </ul> |  |
| 책임기술자 : 성 태 군                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

### 가. 정밀안전진단 외관조사 결과 기본사항

| 상태평가 결과 및 보수·보강 |              |         |                                                     | 상태평가 결과 : B                |
|-----------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| 결함발생 부재         |              | 상태평가 결과 | 결함종류                                                | 보수·보강(안)                   |
| 상부구조            | 바닥판          | b       | - 균열(0.3mm미만), 백태                                   | - 표면처리                     |
|                 | 강박스 거더       | b       | - 부식<br>- 도장손상                                      | - 도장보수                     |
|                 | 가로보 및 세로보    | a       | - 양호                                                | - 주의관찰                     |
| 하부구조            | 교대           | b       | - 균열(0.3mm미만)                                       | - 표면처리                     |
|                 | 교각           | b       | - 균열(0.3mm미만)<br>- 들뜸                               | - 표면처리<br>- 단면복구           |
| 교량받침            |              | a       | - 균열(0.3mm미만)                                       | - 표면처리                     |
| 기타부재            | 신축이음장치       | c       | - 본체 부식<br>- 후타재 파손                                 | - 도장보수<br>- 단면복구           |
|                 | 교면포장         | a       | - 양호                                                | - 주의관찰                     |
|                 | 배수시설         | a       | - 양호                                                | - 주의관찰                     |
|                 | 난간 및 연석(방호벽) | c       | - 균열(0.3mm미만), 균열부 백태<br>- 균열(0.3mm이상)<br>- 콘크리트 파손 | - 표면처리<br>- 주입보수<br>- 단면복구 |

## 나. 안전성평가 결과

| 안전성평가<br>수행 부재 | 해석방법  | 안전성평가 결과 요약      | 안전율   | 안전성평가<br>결과 |
|----------------|-------|------------------|-------|-------------|
| 바닥판            | 강도설계법 | 최소 안전율 1.06으로 양호 | 1.0이상 | A           |
| 거더             | 허용응력법 | 최소 안전율 1.53으로 양호 | 1.0이상 |             |
| 하부구조           | 강도설계법 | 최소 안전율 1.54으로 양호 | 1.0이상 |             |

## 다. 내진성능 검토 수행 여부

| 검토대상 부재 | 설계적용여부 | 결과 | 검토결과 요약 |
|---------|--------|----|---------|
| 해당사항 없음 | 적용     | -  | -       |

## 라. 현장시험(비파괴 및 추가시험)

 
| 시 험 명                   | 시험부위        |      | 시험 결과       | 비 고                                                                |
|-------------------------|-------------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 비파괴<br>강도<br>(MPa)      | 상부<br>구조    | 반발경도 | 27.6~28.5   | ▪ 설계기준강도 대비 100%이<br>상으로 공용년수 경과에 따<br>른 콘크리트강도 저하는 없<br>는 것으로 판단됨 |
|                         |             | 초음파  | 27.8~30.0   |                                                                    |
|                         | 하부<br>구조    | 반발경도 | 24.4~25.5   |                                                                    |
|                         |             | 초음파  | 24.9~26.3   |                                                                    |
| 철근탐사<br>(mm)            | 상부<br>구조    | 배근간격 | 120.0~130.0 | ▪ 전반적으로 철근간격 및 피<br>복두께가 설계값과 근사함                                  |
|                         |             | 피복두께 | 41.0~45.0   |                                                                    |
|                         | 교대<br>(구체부) | 배근간격 | 153.0~255.0 |                                                                    |
|                         |             | 피복두께 | 98.0~105.0  |                                                                    |
|                         | 교각<br>(기둥부) | 배근간격 | 125.0~160.0 |                                                                    |
|                         |             | 피복두께 | 96.0~105.0  |                                                                    |
| 탄산화<br>잔여깊이<br>(mm)     | 상부구조        |      | 30.0~36.0   | ▪ 잔여깊이가 30mm이상 a등급<br>으로 탄산화로 인한 내구성<br>저하 가능성은 없는 것으로<br>검토됨      |
|                         | 하부구조        |      | 82.0~95.0   |                                                                    |
| 염화물<br>함유량시험<br>(kg/m³) | 상부구조        |      | 0.104~0.127 | ▪ 염화물 함유량은 0.3kg/m³ 이<br>하로 확인되어 철근의 부식<br>환경은 없는 상태로 확인됨          |
|                         | 하부구조        |      | 0.086~0.138 |                                                                    |
| 초음파<br>탐상시험<br>(개소)     | 거더 내부       |      | 1등급: 24개소   | ▪ 전 개소에서 균열, 기공, 슬<br>래그, 용입부족 등의 내부결<br>함이 없는 1등급(합격)으로<br>조사됨    |

## 동대구IC고가교 현황표


작성일 : 2015년 12월 31일

| 구 분      |     | 내 용                                                             |  | 구 분      |    | 내 용                       |  |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------|--|----------|----|---------------------------|--|
| 시설물명     |     | 동대구IC고가교                                                        |  | 시설물번호    |    | BR2006-0001002            |  |
| 준공년월     |     | 2006년 2월 10일                                                    |  | 관리번호     |    | dbw BR. 48                |  |
| 시설물위치    |     | 대구광역시 동구 용계동                                                    |  |          |    |                           |  |
| 설계하중     |     | DB-24                                                           |  | 노선명(이정)  |    | 고속국도55호선<br>(부산기점 IC R-A) |  |
| 제원       | 연장  | L = 285.0m (40+55+3@50+40 = 285.0m)                             |  |          |    |                           |  |
|          | 폭   | B = 10.9m, 2차로                                                  |  |          |    |                           |  |
| 구조<br>형식 | 상 부 | 강상자형교(STB)                                                      |  | 기초<br>형식 | 교대 | 직접기초                      |  |
|          | 하 부 | 교대 : 역T형(RTA)<br>교각 : T형(TP)                                    |  |          | 교각 | 직접기초                      |  |
| 교량받침     |     | POT BEARING                                                     |  | 신축이음     |    | FINGER JOINT              |  |
| 교차시설물    |     | 도시계획도로 광로2-5호                                                   |  | 통과높이     |    | 15.0m                     |  |
| 설 계 사    |     | 범천엔지니어링(주)                                                      |  | 시 공 사    |    | (주)대우건설                   |  |
| 내진설계유무   |     | 유                                                               |  | 관리주체     |    | 신대구부산고속도로(주)              |  |
| 부착시설내용   |     | - 교량 점검로(P1~P5)                                                 |  |          |    |                           |  |
| 기 타      |     | - 평면형상 : 사각이 없는 곡선교<br>- 포장유형 : 아스팔트 포장<br>- 방호벽 및 중앙분리대 : 콘크리트 |  |          |    |                           |  |

## 정밀안전진단 참여기술진


| 참여구분         | 소 속      | 직 위 | 성 명   | 참여기간                   | 서 명                                                                                   |
|--------------|----------|-----|-------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 책임기술자        | (주)아워브레인 | 이 사 | 성 태 균 | 8월05일~12월31일<br>(149일) |    |
| 분야별<br>책임기술자 | "        | 부 장 | 인 승 철 | 8월05일~12월31일<br>(149일) |    |
| 참여기술자        | "        | 이 사 | 김 정 호 | 8월05일~12월31일<br>(149일) |    |
|              | "        | 부 장 | 서 영 노 | 8월05일~12월31일<br>(149일) |  |
|              | "        | 과 장 | 곽 민 수 | 8월05일~12월31일<br>(149일) |  |
|              | "        | 과 장 | 정 지 윤 | 8월05일~12월31일<br>(149일) |  |
|              | "        | 과 장 | 유 정 완 | 8월05일~12월31일<br>(149일) |  |
|              | "        | 대 리 | 황 상 윤 | 8월05일~12월31일<br>(149일) |  |

# 시설물 위치도

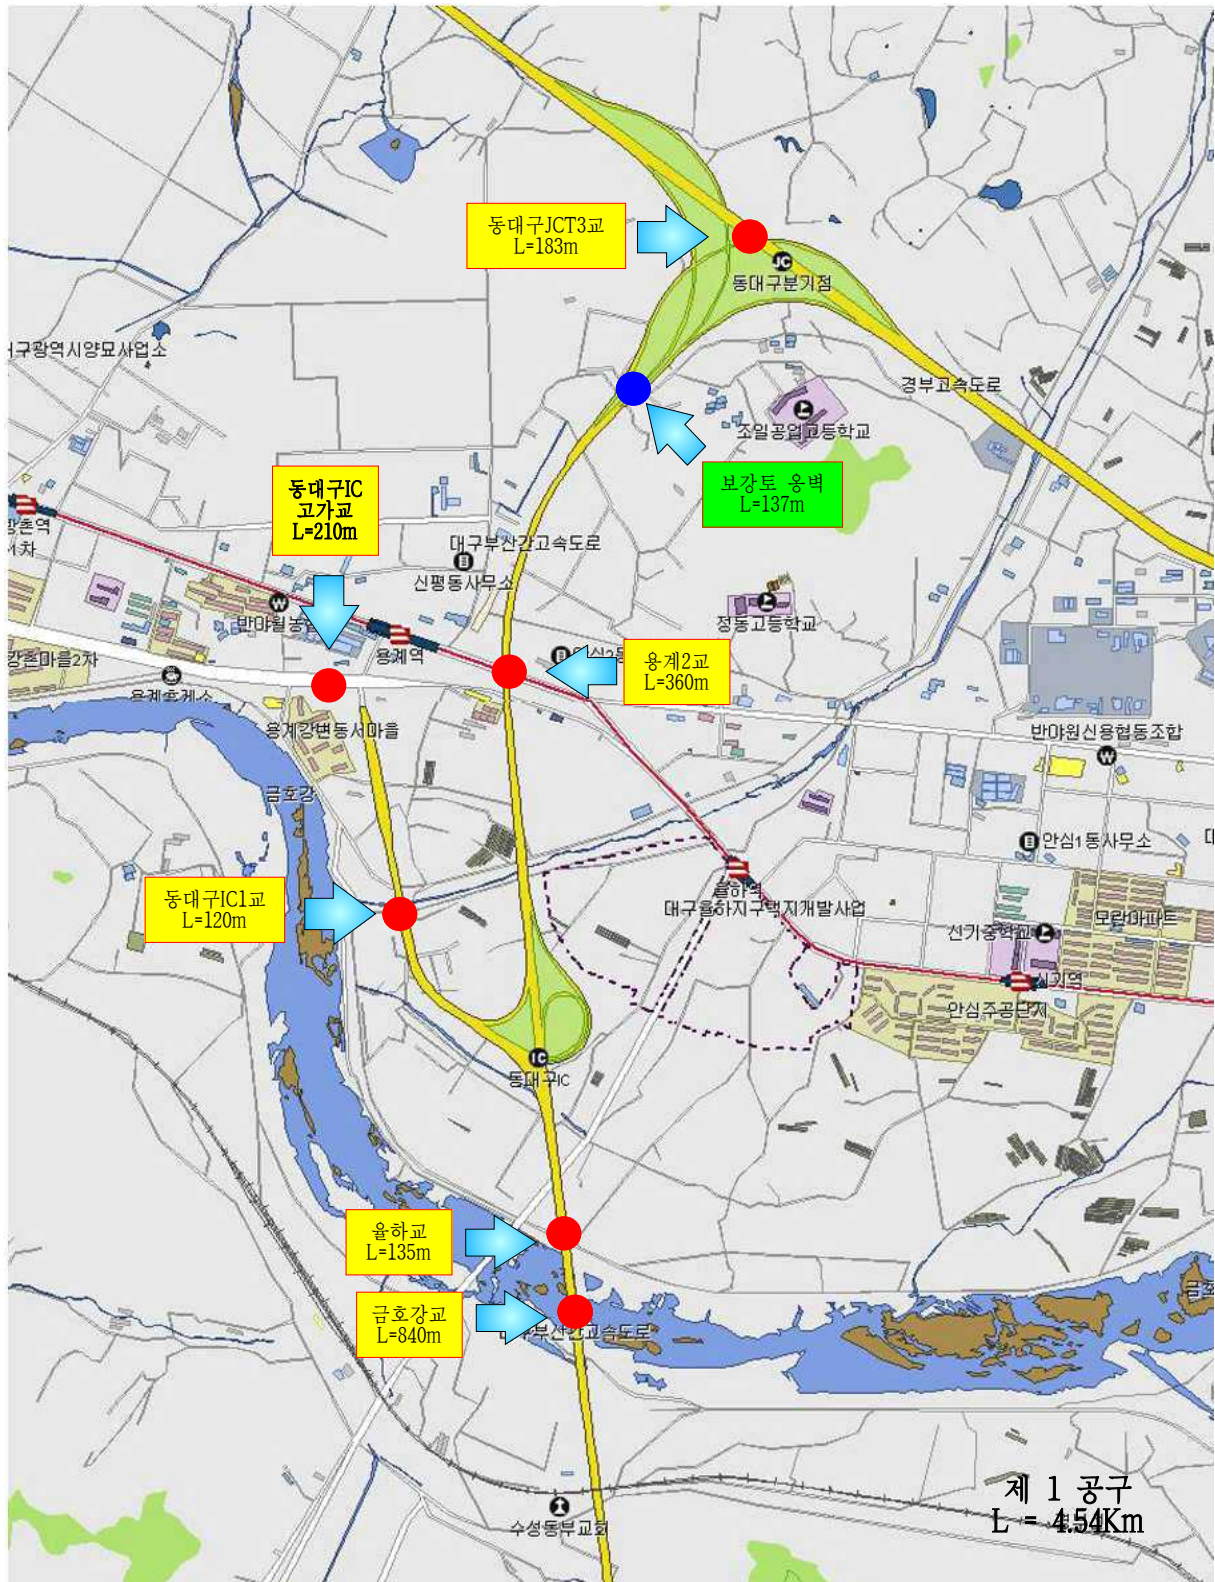



## 시설물의 전경사진(1)

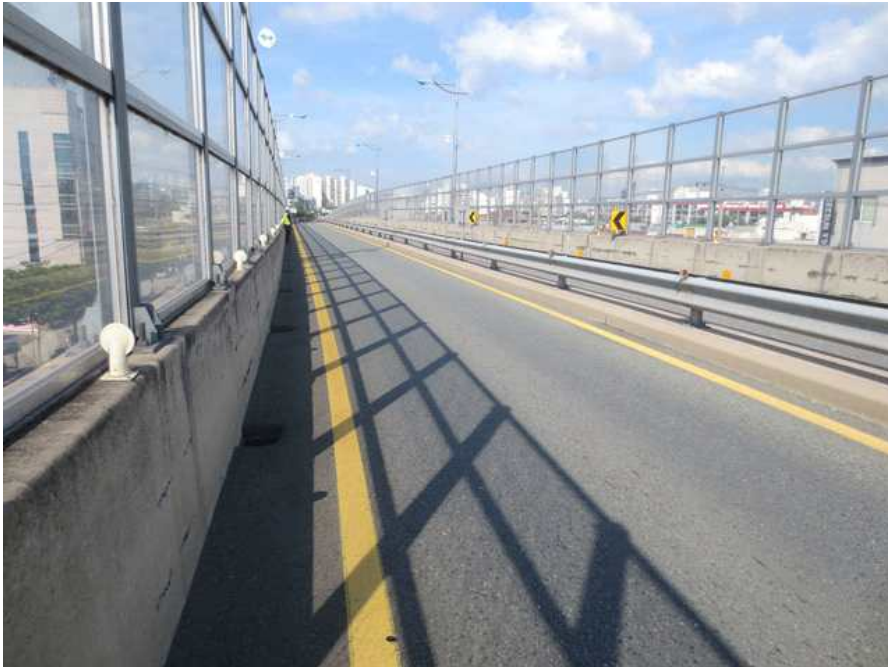

상부전경



측면전경

## 시설물의 전경사진(2)



바닥판하면 및 강박스 외부전경



강박스내부 전경

### 시설물의 전경사진(3)



교각 전경(P5)




교대 전경(A1)

## 시설물의 전경사진(4)



방호벽 전경

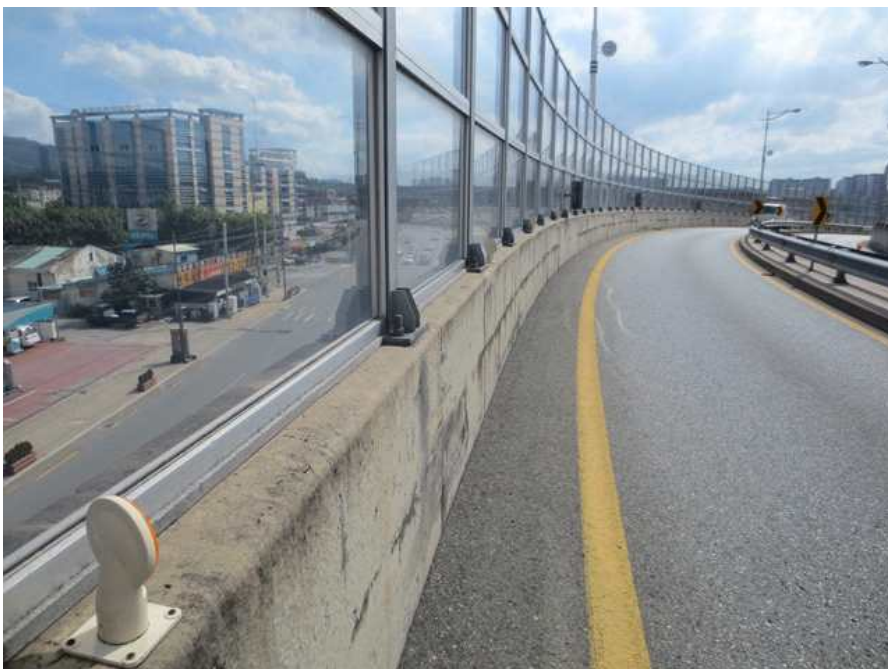

방음벽 전경

## 시설물의 전경사진(5)



신축이음장치 전경(A1)



신축이음장치 전경(A2)

## 시설물의 전경사진(6)



교 명 판



설 명 판

# 정밀안전진단 결과 요약문

## 1. 과업의 개요

### 1.1 과업의 목적

본 과업은 “시설물의 안전관리에 관한 특별법”(이하 “시특법”이라 한다.) 제7조 및 동법 시행령 제9조에 의한 정밀안전진단으로서 시설물의 물리적·기능적 결함과 손상을 조사·측정하고 원인을 분석하여 신속하고 적절한 조치를 취하며, 상태 및 구조적 안전성, 사용성을 종합적으로 검토·평가하여 적절한 보수·보강 방법 및 유지관리방안을 수립하여, 고속도로 시설물의 재난예방과 안전성 확보를 통해 공공의 안전을 확보하는데 그 목적이 있다.

### 1.2 과업의 범위

#### 가. 정밀안전진단

- 1) 자료수집 및 분석
- 2) 현장조사 및 시험
- 3) 상태평가
- 4) 안전성평가
- 5) 종합평가 및 안전등급 지정
- 6) 보수보강방법 및 유지관리방안 제시
- 7) 보고서 작성
- 8) 신축이음장치 및 받침 점검(사진, 신축량 등)은 별도 시행방안에 따라 결과물 작성 및 제출
- 9) 교량 및 터널 하자보고서 작성

#### 나. 과업기간

2015. 08. 05 ~ 2015. 12. 31(착수일로부터 149일간)


### 1.3 시설물의 개요

#### 가. 동대구IC고가교

##### 1) 시설물의 현황


| 구 분      |     | 내 용                                                             |  | 구 분      |    | 내 용                       |  |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------|--|----------|----|---------------------------|--|
| 시설물명     |     | 동대구 IC 고가교                                                      |  | 시설물번호    |    | BR2006-0001002            |  |
| 준공년월     |     | 2006년 2월 10일                                                    |  | 관리번호     |    | dbw BR. 48                |  |
| 시설물위치    |     | 대구광역시 동구 용계동                                                    |  |          |    |                           |  |
| 설계하중     |     | DB-24                                                           |  | 노선명(이정)  |    | 고속국도55호선<br>(부산기점 IC R-A) |  |
| 제원       | 연장  | L = 285.0m (40+55+3@50+40 = 285.0m)                             |  |          |    |                           |  |
|          | 폭   | B = 10.9m, 2차로                                                  |  |          |    |                           |  |
| 구조<br>형식 | 상 부 | 강상자형교(STB)                                                      |  | 기초<br>형식 | 교대 | 직접기초                      |  |
|          | 하 부 | 교대 : 역T형(RTA)<br>교각 : T형(TP)                                    |  |          | 교각 | 직접기초                      |  |
| 교량받침     |     | POT BEARING                                                     |  | 신축이음     |    | FINGER JOINT              |  |
| 교차시설물    |     | 도시계획도로 광로2-5호                                                   |  | 통과높이     |    | 15.0m                     |  |
| 설 계 사    |     | 범천엔지니어링(주)                                                      |  | 시 공 사    |    | (주)대우건설                   |  |
| 내진설계유무   |     | 유                                                               |  | 관리주체     |    | 신대구부산고속도로(주)              |  |
| 부착시설내용   |     | - 교량 점검로(P1~P5)                                                 |  |          |    |                           |  |
| 기 타      |     | - 평면형상 : 사각이 없는 곡선교<br>- 포장유형 : 아스팔트 포장<br>- 방호벽 및 중앙분리대 : 콘크리트 |  |          |    |                           |  |

## 2) 시설물의 주요도면

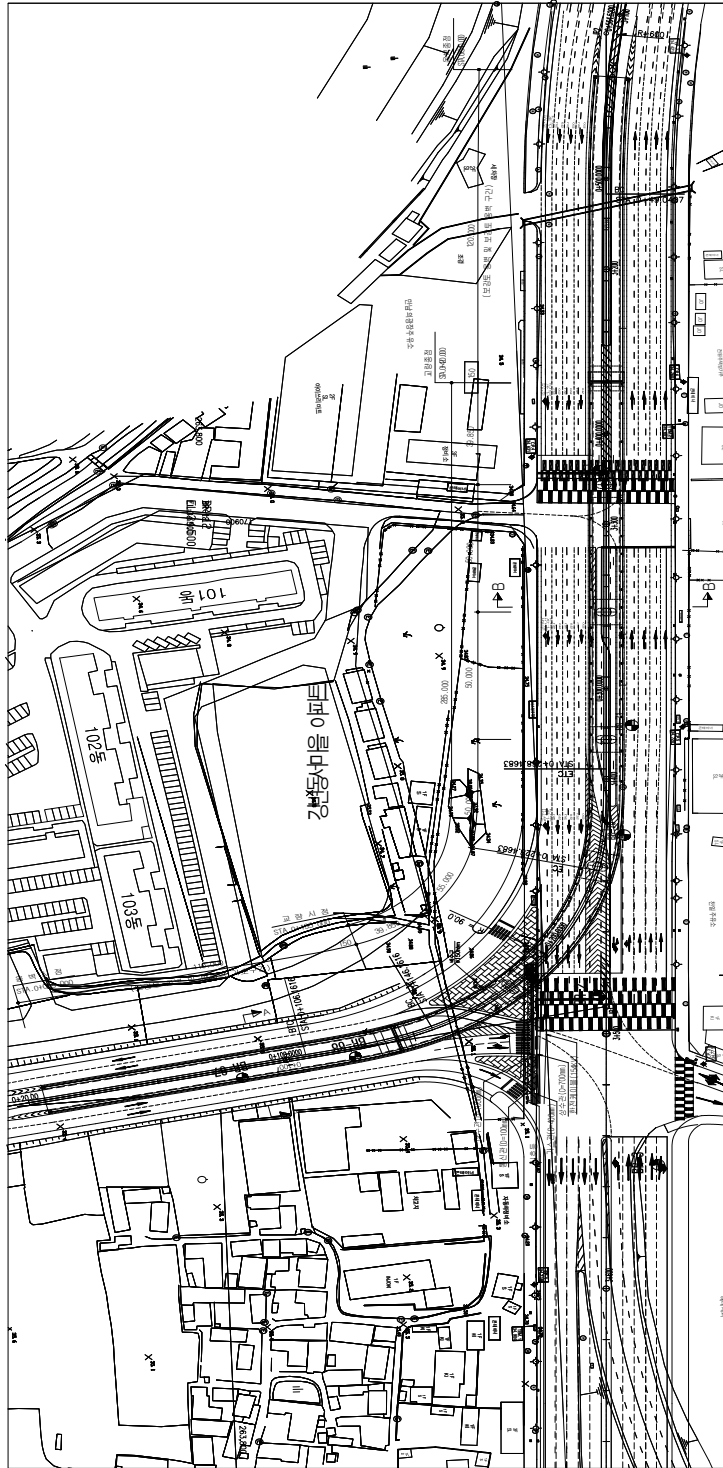


<교량의 종·평면도>


### 도면명

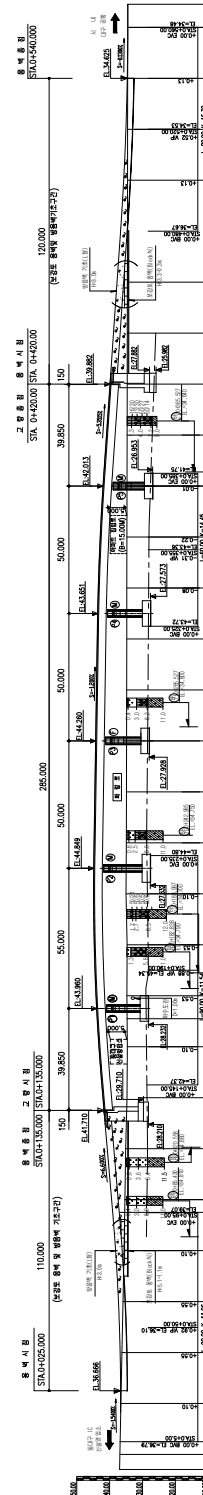



### 도면명

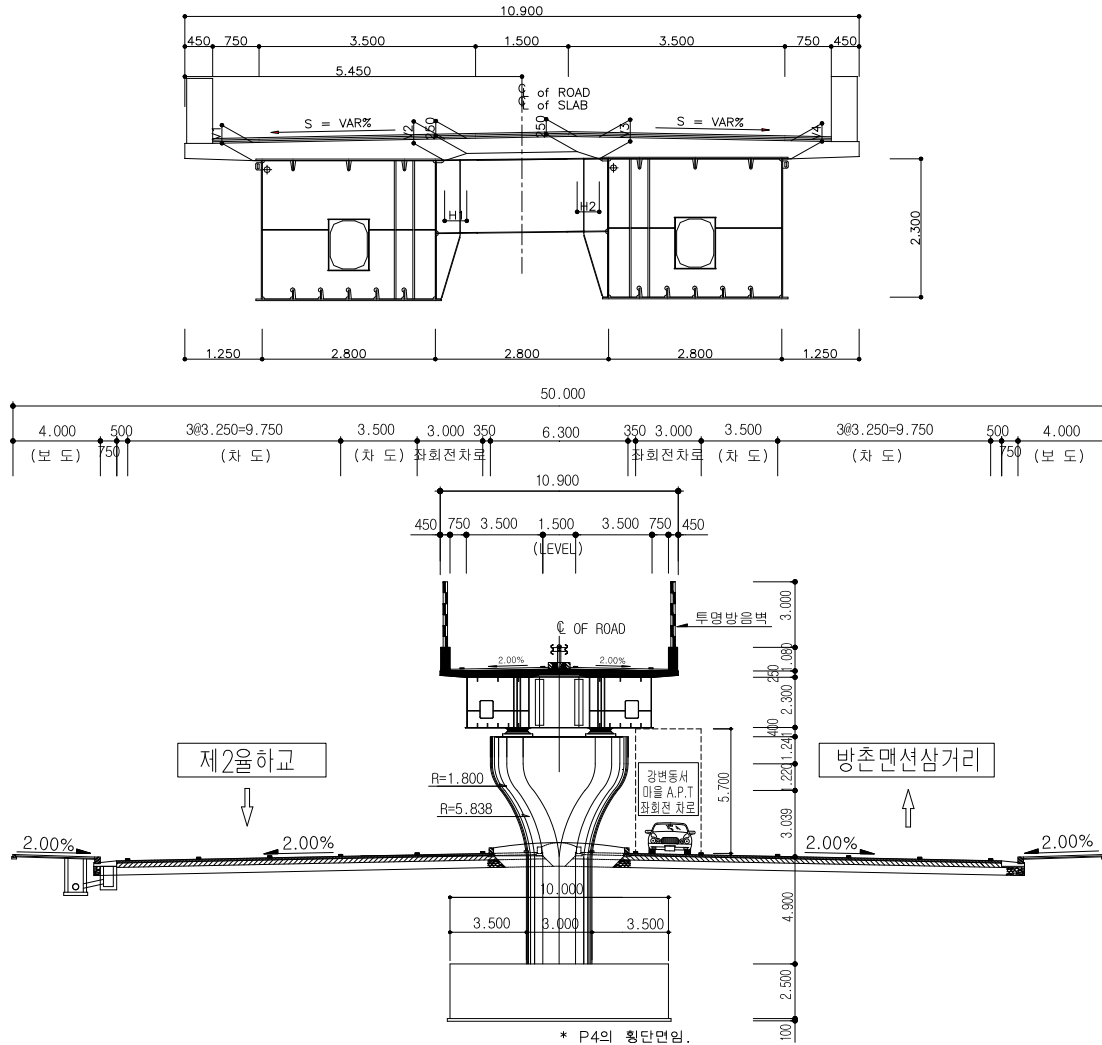

〈횡단면도〉

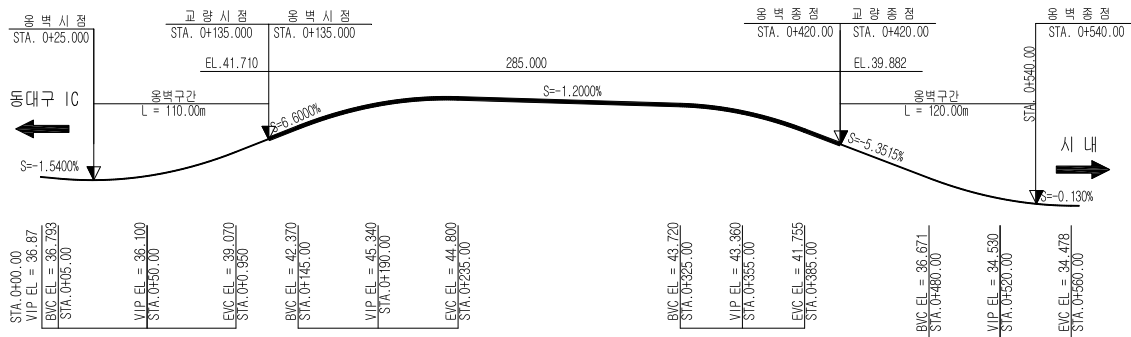

〈중단구배〉

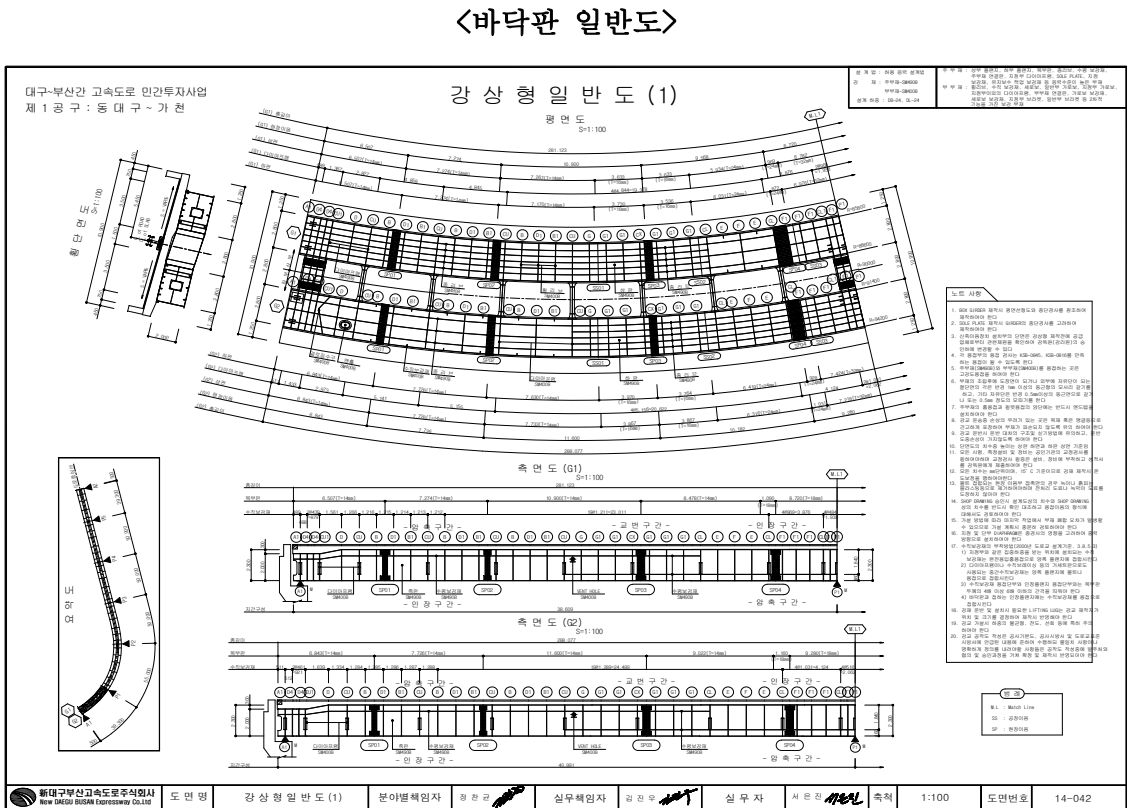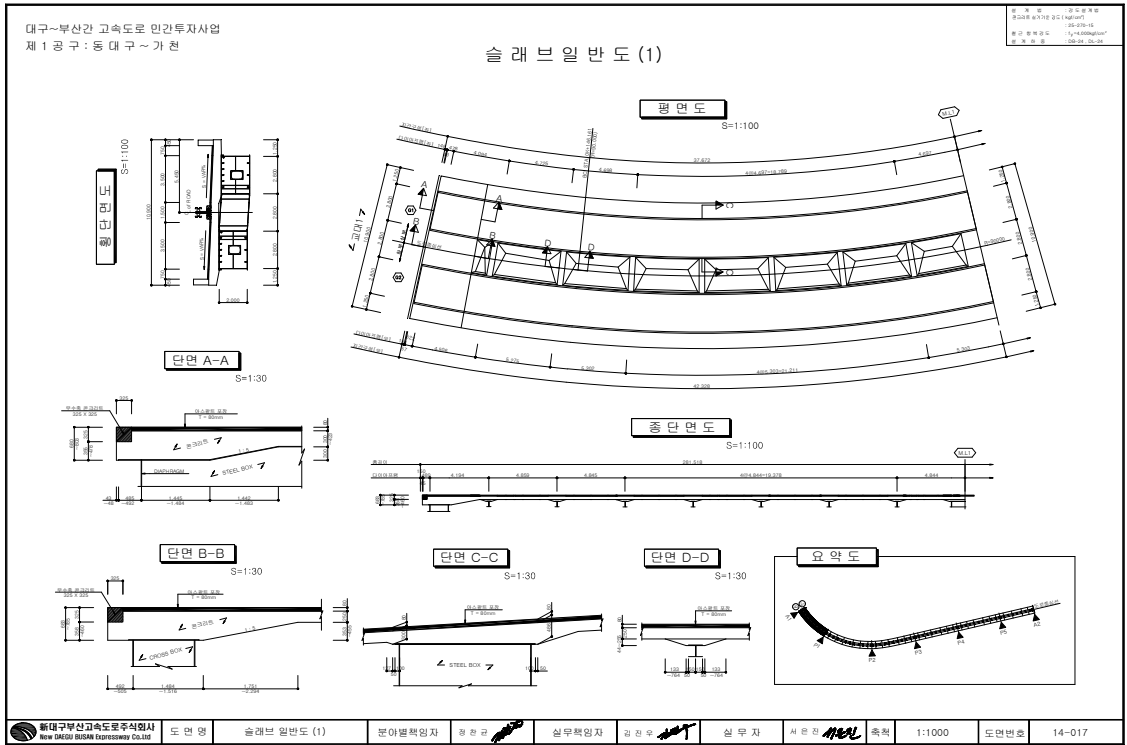

〈강상형 일반도〉



## 2. 자료수집 및 분석

### 2.1 보수·보강 이력

| 구분 | 보수일자     | 보수·보강공법/내용                                                              | 시공자               | 비고 |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|
| 보수 | 2007.10. | - 교대 및 교각부 균열 표면처리 보수 시행<br>- 방호벽 균열 표면처리 보수 시행                         | 대우건설(주)           |    |
| 보수 | 2008.03. | - 교대 및 교각부 균열 표면처리 보수 시행 및 표면균열 단면 보수 시행                                | 대우건설(주)           |    |
| 보수 | 2008.05. | - 교대 및 교각부 균열 표면처리 보수 시행 및 표면균열 단면 보수 시행<br>- 교대 실란트 손상 정비              | 대우건설(주)           |    |
| 보수 | 2009.05. | - 신축이음 후타재 균열 표면처리 보수 시행<br>- 교대, 교각, 거더 표면균열 표면처리 보수 및 콘크리트손상 단면 보수 시행 | 대우건설(주)           |    |
| 보수 | 2009.10. | - 교대 표면균열 표면처리 보수 시행<br>- 교각 콘크리트 손상 단면 보수 시행                           | 대우건설(주)           |    |
| 보수 | 2010.07. | - 교대, 교각 균열 표면처리 보수 시행<br>- 교각 손상 단면 보수 시행<br>- 교량받침 누수흔적 표면처리 보수 시행    | 대우건설(주),<br>월드리페어 |    |
| 보수 | 2011.06. | - 강교도장 보수 시행                                                            | 대우건설(주)           |    |
| 보수 | 2011.07. | - 받침장치 균열표면처리 및 도장보수 시행                                                 | 금호산업(주),<br>유니슨   |    |
| 보수 | 2012.05. | - 교대 및 교각 균열 보수, 단면복구, 누수흔적 제거                                          | 대우건설(주),<br>주영건설  |    |
| 보수 | 2013.06. | - 교대 및 교각 균열 보수, 단면복구<br>- 교량받침부 균열 및 도장박리 보수                           | 대우건설(주),<br>주영건설  |    |
| 보수 | 2014.06. | - 교대 및 교각 균열 보수<br>- 슬래브하면 균열 보수                                        | 해솔건설              |    |
| 보수 | 2015.04. | - 신축이음장치 후타재 균열보수 및 교량받침 보수                                             | 포스원               |    |

## 2.2 자료수집 및 분석 결과요약

| 구 분               | 수집 자료                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 자료분석 결과                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 진단과업 진행방향                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 건 설<br>관 련<br>자 료 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 준공도면 및 구조계산서<br/>: 대구~간 고속도로<br/>건설공사(제 1공구)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구조계산서</li> <li>- 구조물도</li> <li>- 종합보고서</li> <li>- 일반보고서</li> <li>- 토질조사보고서</li> </ul> </li> <li>◇ 대구~간 고속도로<br/>건설공사(제 1공구)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 품질시험검사총괄표</li> <li>- 시공기록보고서</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 구조계산서 및 구조물도, 일<br/>반보고서는 설계당시 기준에<br/>준하여 작성된 것으로 확인됨</li> <li>◇ 구조계산서 및 구조물도의 구<br/>조물 치수는 동일한 것으로 확<br/>인됨</li> <li>◇ 주요 설계변경 내용 및 시공시<br/>문제점이 없는 것으로 파악됨</li> </ul>                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 현장조사 시 부재치수를 실측<br/>하여 준공도면과 비교·검토함<br/>⇒ 치수가 상이할 경우 도면을<br/>재작성하며 실측치를<br/>구조계산에 반영<br/>⇒ 치수가 동일할 경우 준공<br/>도면을 기준으로 과업 진행</li> </ul>                                                                                        |
| 유 지<br>관 리<br>자 료 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 정밀점검 보고서<br/>(2013.12)</li> <li>◇ 보수·보강 이력<br/>⇒ FMS 전산관리</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Steel Box 거더(내·외부) 도장<br/>손상 등</li> <li>◇ 바닥판하면 균열부백태</li> <li>◇ 내구성 조사결과, 설계기준 이<br/>상으로 양호한 상태임</li> <li>◇ 상태평가결과 기능 발휘에는<br/>지장이 없으며 내구성 증진을<br/>위하여 일부의 보수가 필요한<br/>양호한 상태임</li> <li>◇ 교대, 교각 바닥판 균열보수</li> <li>◇ 난간 보수</li> <li>◇ 신축이음 교체(2011년)<br/>⇒ 방향 A1</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 전회 점검결과와 금회 진단결<br/>과를 비교·검토하여 추가 손<br/>상 및 진전 여부를 확인하여<br/>대책방안 마련</li> <li>◇ 전회 점검결과와 비교·검토<br/>하여 내구성 저하 여부 확인</li> <li>◇ 구조물의 제원변경확인 및 추<br/>가손상 발생에 대한 상세구조<br/>해석을 실시하여 안정성확보여<br/>부 확인</li> <li>◇ 보수부 상태 확인</li> </ul> |

### 3. 현장조사 및 시험

#### 3.1 동대구IC고가교

##### 가. 외관조사 결과 요약

###### 1) 금회 진단 외관조사 결과 요약

| 구 분         |    | 주요결함 및 외관조사 결과                                                                                                                                               | 검토의견                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 바닥판         |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>전반적으로 구조적으로 손상이 발생하지 않은 양호한 상태로 조사되었으나, 바닥판 하면 횡균열(폭 0.3mm미만)과 망상균열이 조사됨</li> <li>캔틸레버 측면(방호벽 접합부)에 백태 발생함</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>대부분 미세균열(폭 0.3mm미만)로 깊이가 얇은 표면균열 형태를 띠고 있고, 균열의 형상, 방향성, 발생위치 등을 고려해 볼 때 구조적인 안전성에는 문제가 없으나 내구성 확보를 위한 보수 및 지속적인 주의관찰이 필요함</li> <li>내부결함은 없으나 우수유입이 지속될 경우 손상의 진전이 우려되므로 보수 필요함</li> </ul> |
| 거더          | 내부 | <ul style="list-style-type: none"> <li>도장손상 및 부식</li> </ul>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>현장이음부를 통한 우수유입과 불균일한 도막 두께 등 환경적·시공적 원인에 의한 것으로 안전성에는 문제가 없으나 내구성 확보를 위한 도장보수 필요함</li> </ul>                                                                                               |
|             | 외부 | <ul style="list-style-type: none"> <li>전반적으로 양호한 상태를 유지하고 있음</li> </ul>                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                 |
| 가로보 및 세로보   |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>전반적으로 양호한 상태를 유지하고 있음</li> </ul>                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                 |
| 교대          |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>폭 0.3mm미만 균열, 망상균열, 실란트 파손</li> <li>우수유입 흔적</li> </ul>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>구조물의 안전성에는 문제가 없으나 내구성 확보 차원의 보수 필요함</li> <li>주로 신축이음부를 통한 우수유입이 주원인으로 체수 시 콘크리트 열화 및 강재 부식을 유발하므로 신축이음부 유도배수관과 연계하여 보수 필요함</li> </ul>                                                     |
| 교각          |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>폭 0.3mm미만 균열</li> <li>그 외 국부적인 들뜸 발생</li> </ul>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>균열의 형상, 방향성, 발생 위치 등을 고려해 볼 때 콘크리트 재료적 특성인 시공초기 건조수축에 의해 발생된 균열로 안전성에는 문제가 없으나 내구성 확보차원의 보수 필요함</li> <li>경미한 단면결함이나 보수하는 것이 바람직함</li> </ul>                                                |
| 교량받침        |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>무수축물탈에 발생한 폭 0.3mm미만의 균열</li> </ul>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>공용년수 경과에 의한 노후화로 인해 발생된 균열로서 내구성 확보를 위한 보수 필요함</li> </ul>                                                                                                                                  |
| 신축이음        |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>신장 시 유간여유량 부족(최대 6.9mm)</li> <li>후타재 파손</li> <li>본체 부식</li> </ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>여유량 부족에 의해 후타재 파손이 발생된 것으로 유간확보를 위한 조치 필요함</li> <li>동절기 제설작업과 노면수의 체수 등에 의해 손상의 진전이 우려되므로 내구성 확보를 위한 보수 필요함</li> </ul>                                                                     |
| 교면포장        |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>전반적으로 양호한 상태를 유지하고 있음</li> </ul>                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                 |
| 배수시설        |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>전반적으로 양호한 상태를 유지하고 있음</li> </ul>                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                 |
| 난간<br>(방호벽) |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>폭 0.3mm이하의 균열, 균열부백태, 철근부식</li> <li>방음벽 프레임 변형, 충진재 탈락</li> </ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>교량의 안전성에 영향이 없는 부재이나 내구성 및 미관 확보를 위한 보수 필요함</li> <li>방음벽의 사용성 및 기능 유지를 위해 보수 필요함</li> </ul>                                                                                                |

2) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와의 비교, 분석

| 구 분           | 2013년 점검결과                                                                                                                                                                                                                                          | 금회 진단결과                                                                                                              | 비 고 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 바닥판           | <ul style="list-style-type: none"> <li>기 발생된 손상에 대해 전반적으로 보수를 실시하였으며 횡방향 균열이 일부 조사됨</li> </ul>                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>기존 보수부의 상태는 양호하며 금회 조사된 균열은 추가로 조사된 균열로 전회 대비 손상은 다소 증가됨</li> </ul>           |     |
| 거더, 가로보 및 세로보 | <ul style="list-style-type: none"> <li>기 발생된 손상에 대해 전반적으로 보수를 실시하였으며 국부적인 도장 손상이 일부 조사됨</li> </ul>                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>대부분 기 발생된 손상의 진전이나 추가 발생된 손상은 없는 상태이나 소규모의 도장손상과 우수유입이 추가로 조사됨</li> </ul>     |     |
| 하부구조          | <ul style="list-style-type: none"> <li>기 발생된 손상에 대해 전반적으로 보수를 실시하였으며 폭 0.3mm미만 균열과 들뜸, 실란트 파손이 조사됨</li> </ul>                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>일부 균열에 대해 보수가 실시되었으며 금회 조사된 균열은 미보수 및 추가로 조사된 균열로 전회 대비 손상은 다소 감소됨</li> </ul> |     |
| 교량받침          | <ul style="list-style-type: none"> <li>무수축 몰탈 균열</li> </ul>                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>기 발생된 손상에 대해 보수를 실시하였으며 금회 조사된 균열은 추가로 조사된 균열임</li> </ul>                     |     |
| 신축이음          | <ul style="list-style-type: none"> <li>후타재 균열, 파손 발생</li> </ul>                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>후타재 균열과 파손에 대해 보수를 실시하였으며 금회 본체 부식과 후타재 파손이 조사됨</li> </ul>                    |     |
| 교면포장          | <ul style="list-style-type: none"> <li>양호</li> </ul>                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>추가 발생된 손상 없음</li> </ul>                                                       |     |
| 기타부재          | <ul style="list-style-type: none"> <li>배수시설 : 양호</li> <li>방호벽 : 균열폭 0.3mm이하 균열, 백태, 방음벽 변형</li> </ul>                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>배수시설 : 양호</li> <li>방호벽 : 기 발생된 손상의 진전은 없는 상태이나 대부분의 손상이 추가로 조사됨</li> </ul>    |     |
| 검토의견          | <ul style="list-style-type: none"> <li>기 점검(2013년)결과 발생된 손상 중 하부구조와 교량받침, 신축이음에 발생된 손상은 보수가 이루어진 것으로 확인되었으며 보수상태도 양호하나 미 보수된 손상과 금회 상세조사를 통한 추가적인 손상이 확인됨</li> <li>또한, 콘크리트 부재인 바닥판과 방호벽, 지속적으로 차량의 윤하중을 받는 부재인 신축이음장치에서 손상이 증가된 것으로 확인됨</li> </ul> |                                                                                                                      |     |

## 나. 내구성 결과요약

### 1) 금회 진단 내구성조사 결과요약

| 시 험 명                            | 시험부위                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 시험 결과       | 비 고                                                                                                          |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 비파괴<br>강도(MPa)                   | 상부구조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 반발경도 | 27.6~28.5   | <ul style="list-style-type: none"> <li>설계기준강도 대비 100%이상으로 공용년수 경과에 따른 콘크리트강도 저하는 없는 것으로 판단됨</li> </ul>       |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 초음파  | 27.8~30.0   |                                                                                                              |
|                                  | 하부구조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 반발경도 | 24.4~25.5   |                                                                                                              |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 초음파  | 24.9~26.3   |                                                                                                              |
| 철근탐사<br>(mm)                     | 바닥판하면                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 배근간격 | 120.0~130.0 | <ul style="list-style-type: none"> <li>전반적으로 철근간격 및 피복두께가 설계값과 근사함</li> </ul>                                |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 피복두께 | 41.0~45.0   |                                                                                                              |
|                                  | 교대<br>(구체부)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 배근간격 | 153.0~255.0 |                                                                                                              |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 피복두께 | 98.0~105.0  |                                                                                                              |
|                                  | 교각<br>(기둥부)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 배근간격 | 125.0~160.0 |                                                                                                              |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 피복두께 | 96.0~105.0  |                                                                                                              |
| 탄산화<br>잔여깊이(mm)                  | 상부구조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 30.0~36.0   | <ul style="list-style-type: none"> <li>잔여깊이가 30mm이상 'a등급' 으로 탄산화로 인한 내구성 저하 가능성은 없는 것으로 검토됨</li> </ul>       |
|                                  | 하부구조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 82.0~95.0   |                                                                                                              |
| 염화물함유량<br>시험(kg/m <sup>3</sup> ) | 상부구조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 0.104~0.127 | <ul style="list-style-type: none"> <li>염화물 함유량은 0.3kg/m<sup>3</sup> 이하로 확인되어 철근의 부식환경은 없는 상태로 확인됨</li> </ul> |
|                                  | 하부구조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 0.086~0.138 |                                                                                                              |
| 초음파탐상<br>시험(개소)                  | 거더 내부                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 1등급: 24개소   | <ul style="list-style-type: none"> <li>전 개소에서 균열, 기공, 슬래그, 용입부족 등의 내부결함이 없는 1등급(합격)으로 조사됨</li> </ul>         |
| 종합<br>평가                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>비파괴강도 측정결과, 측정값은 설계기준강도 대비 100%이상으로 조사되었으며, 공용년수 경과에 따른 구조물의 강도저하는 없는 것으로 판단됨</li> <li>탄산화 깊이 측정결과, 전 개소에서 상태평가 "a" 로 검토되어 현 상태에서는 탄산화에 의한 철근부식의 우려가 없는 상태로 판단됨</li> <li>염화물함유량 시험결과, 철근의 부식환경은 없는 상태로 확인되어 염화물에 의한 철근부식 영향은 없을 것으로 판단됨</li> <li>초음파탐상 시험결과, 전 개소에서 맞대기이음부의 용접상태는 양호한 것으로 판단됨</li> </ul> |      |             |                                                                                                              |

2) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과 비교

| 시 험 명               | 시험부위                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 시험 결과        |              | 비 고                                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | '13년<br>정밀점검 | 금회<br>정밀안전진단 |                                                         |
| 비파괴<br>강도<br>(MPa)  | 상부구조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 반발경도 | 27.5~28.3    | 27.6~28.5    | ▪ 설계기준강도 대비 100% 이상으로 공용년수 경과에 따른 콘크리트강도 저하는 없는 것으로 판단됨 |
|                     | 하부구조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 반발경도 | 24.4~25.8    | 24.4~25.5    |                                                         |
| 탄산화<br>잔여깊이<br>(mm) | 상부 구조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 33.0~37.0    | 30.0~36.0    | ▪ 잔여깊이가 30mm이상'a등급'으로 탄산화로 인한 내구성 저하 가능성은 없는 것으로 검토됨    |
|                     | 하부 구조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 88.0~92.0    | 82.0~95.0    |                                                         |
| 종합<br>평가            | <ul style="list-style-type: none"><li>• 비파괴강도 측정결과, 측정값은 설계기준강도 대비 100%이상으로 조사되었으며, 기 점검과의 비교·분석 결과, 구조물의 강도저하는 없는 것으로 평가됨</li><li>• 탄산화 깊이 측정결과, 전 개소에서 상태평가'a'로 검토되어 현 상태에서는 탄산화에 의한 철근부식의 우려가 없는 상태로 판단됨</li><li>• 기 정밀점검 결과와 비교할 때 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 콘크리트 내구성저하는 거의 없는 상태이며, 탄산화에 의한 철근부식의 우려가 없는 상태로 판단됨</li></ul> |      |              |              |                                                         |

## 4. 시설물의 상태평가

### 4.1 동대구IC고가교

#### 가. 시설물 전체 상태평가 결과

동대구IC고가교의 외관조사 및 내구성 시험에 의한 상태평가결과, 구조물의 영향을 미칠 만한 손상은 조사되지 않았으며, 전반적으로 양호한 상태인 “B” 로 산정되었다.

| 부재의 분류            |       | 상부구조  |       | 2차 부재 | 기타부재  |       |       |       | 받침    | 하부구조  |    | 탄산화   |       | 염화물   |       |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| 번호                | 구조 형식 | 바닥 판  | 거더    | 가로보   | 포장    | 배수    | 난간 연석 | 신축 이음 | 교량 받침 | 하부    | 기초 | 상부    | 하부    | 상부    | 하부    |
| 1                 | STB   | b     | a     | a     | a     | a     | c     | c     | a     | b     | q  | -     | a     | -     | -     |
| 2                 | STB   | b     | a     | a     | a     | a     | c     | -     | a     | b     | q  | a     | a     | a     | -     |
| 3                 | STB   | b     | a     | a     | a     | a     | b     | -     | a     | b     | q  | a     | a     | -     | -     |
| 4                 | STB   | a     | b     | a     | a     | a     | c     | -     | a     | b     | q  | a     | a     | -     | a     |
| 5                 | STB   | a     | b     | a     | a     | a     | c     | -     | b     | b     | q  | -     | a     | -     | -     |
| 6                 | STB   | a     | b     | a     | a     | a     | b     | -     | a     | b     | q  | -     | a     | -     | a     |
| 7                 | STB   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | c     | a     | b     | q  | -     | a     | -     | -     |
| 평균                |       | 0.150 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.333 | 0.400 | 0.114 | 0.200 | -  | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
| 가중치               |       | 18    | 20    | 5     | 7     | 3     | 2     | 9     | 9     | 20    | -  | 2     | 2     | 2     | 1     |
| (평균X가중치)<br>/가중치합 |       | 0.027 | 0.030 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.007 | 0.036 | 0.010 | 0.040 | -  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
|                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |       |       | 0.172 |       |
|                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |       |       | B     |       |

■ 결함도 범위 :  $0.130 \leq \text{결함도 지수}(0.172) < 0.260$

## 나. 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와의 비교, 분석

- 상태평가 결과, 상태기준은 “B”로 평가되었으며, 2013년 정밀점검 이후 국부적으로 보수를 실시하였으며, 공용기간 경과에 따른 일부 손상이 추가적으로 조사되었으나, 구조적인 손상의 발생은 없는 것으로 조사되었다.
- 공용기간 경과에 일부 손상이 추가적으로 발생(바닥판, 거더, 신축이음)하여 환산결함도 점수가 0.167  $\Rightarrow$  0.172로 증가한 것으로 분석되었다.

| 구 분   |         | '13 점검 |       | 금회 진단 |       | 가중치 변화요인         |
|-------|---------|--------|-------|-------|-------|------------------|
|       |         | 결과     | 평균    | 결과    | 평균    |                  |
| 상부구조  | 바닥판     | b      | 0.133 | b     | 0.15  | · 균열 손상 증가       |
|       | 거더      | b      | 0.133 | b     | 0.15  | · 도장손상, 부식 손상 발생 |
| 2차부재  | 가로보/세로보 | a      | 0.1   | a     | 0.1   | · 변화 없음          |
| 기타부재  | 포장      | a      | 0.1   | a     | 0.1   | · 변화 없음          |
|       | 배수      | a      | 0.117 | a     | 0.1   | · 배수구 정비         |
|       | 난간, 연석  | c      | 0.333 | c     | 0.333 | · 변화 없음          |
|       | 신축이음    | c      | 0.3   | c     | 0.4   | · 본체 부식 손상 증가    |
| 받침    | 교량받침    | b      | 0.157 | a     | 0.114 | · 균열 및 도장 보수     |
| 하부구조  | 하부      | b      | 0.229 | b     | 0.2   | · 균열 보수          |
|       | 기초      | -      | -     | -     | -     | -                |
| 내구성요소 | 탄산화(상부) | a      | 0.1   | a     | 0.1   | · 변화 없음          |
|       | 탄산화(하부) | a      | 0.1   | a     | 0.1   |                  |
|       | 염화물(상부) | -      | -     | a     | 0.1   | -                |
|       | 염화물(하부) |        |       | a     | 0.1   |                  |
| 합 계   |         | B      | 0.167 | B     | 0.172 |                  |

## 5. 안전성평가

### 5.1 동대구IC고가교

#### 가. 상부구조 안전성 평가

| 구 분   |          |             |          | 계산식                                                     | 등급 | 비고     |
|-------|----------|-------------|----------|---------------------------------------------------------|----|--------|
| 강박스거더 | G1       | 측경간<br>중앙부  | 휨모멘트     | $\frac{f_a}{f} = \frac{190.000}{111.844} = 1.70$        | A  | MPa    |
|       |          |             | 전단 및 비틀림 | $\frac{f_a}{f} = \frac{110.000}{16.156} = 6.81$         | A  | MPa    |
|       |          | 중앙경간<br>중앙부 | 휨모멘트     | $\frac{f_a}{f} = \frac{190.000}{124.115} = 1.53$        | A  | MPa    |
|       |          |             | 전단 및 비틀림 | $\frac{f_a}{f} = \frac{110.000}{18.123} = 6.07$         | A  | MPa    |
|       |          | 지점부         | 휨모멘트     | $\frac{f_a}{f} = \frac{190.000}{101.883} = 1.86$        | A  | MPa    |
|       |          |             | 전단 및 비틀림 | $\frac{f_a}{f} = \frac{110.000}{53.320} = 2.06$         | A  | MPa    |
|       | G2       | 측경간<br>중앙부  | 휨모멘트     | $\frac{f_a}{f} = \frac{190.000}{109.214} = 1.74$        | A  | MPa    |
|       |          |             | 전단 및 비틀림 | $\frac{f_a}{f} = \frac{110.000}{5.226} = 21.05$         | A  | MPa    |
|       |          | 중앙경간<br>중앙부 | 휨모멘트     | $\frac{f_a}{f} = \frac{190.000}{127.978} = 1.48$        | A  | MPa    |
|       |          |             | 전단 및 비틀림 | $\frac{f_a}{f} = \frac{110.000}{7.445} = 14.78$         | A  | MPa    |
|       |          | 지점부         | 휨모멘트     | $\frac{f_a}{f} = \frac{190.000}{103.487} = 1.84$        | A  | MPa    |
|       |          |             | 전단 및 비틀림 | $\frac{f_a}{f} = \frac{110.000}{46.901} = 2.35$         | A  | MPa    |
| 바닥판   | 단면<br>검토 | 캔틸레버부       | 곡선구간     | $\frac{\Phi M_n}{M_u} = \frac{187.047}{175.905} = 1.06$ | A  | kN · m |
|       |          |             | 일반구간     | $\frac{\Phi M_n}{M_u} = \frac{187.047}{129.464} = 1.44$ | A  | kN · m |
|       |          | 중앙부         | 곡선구간     | $\frac{\Phi M_n}{M_u} = \frac{170.870}{105.961} = 1.42$ | A  | kN · m |
|       |          |             | 일반구간     | $\frac{\Phi M_n}{M_u} = \frac{105.961}{84.270} = 1.26$  | A  | kN · m |

|         |   |
|---------|---|
| 안전성평가등급 | A |
|---------|---|

나. 하부구조 안전성 평가

| 구 분 |          |       | 계산식                                                                                                                                 | 평가  | 비고           |
|-----|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| P2  | 기둥<br>검토 | ULB01 | $\frac{\Phi P_n}{P_u} = \frac{101,891.449}{26,725.559} = 3.81 > 1$ $\frac{\Phi M_n}{M_u} = \frac{27,650.672}{446.591} = 61.91 > 1$  | O.K | kN<br>kN · m |
|     |          | ULB02 | $\frac{\Phi P_n}{P_u} = \frac{31,149.305}{20,172.043} = 1.54 > 1$ $\frac{\Phi M_n}{M_u} = \frac{57,908.175}{37,500.884} = 1.54 > 1$ | O.K | kN<br>kN · m |
|     |          | ULB03 | $\frac{\Phi P_n}{P_u} = \frac{63,856.149}{24,134.634} = 2.65 > 1$ $\frac{\Phi M_n}{M_u} = \frac{50,334.162}{19,023.954} = 2.65 > 1$ | O.K | kN<br>kN · m |
|     |          | ULB04 | $\frac{\Phi P_n}{P_u} = \frac{101,891.449}{24,134.634} = 4.22 > 1$ $\frac{\Phi M_n}{M_u} = \frac{27,650.672}{314.662} = 87.87 > 1$  | O.K | kN<br>kN · m |
|     |          | ULB05 | $\frac{\Phi P_n}{P_u} = \frac{101,891.449}{24,134.634} = 4.22 > 1$ $\frac{\Phi M_n}{M_u} = \frac{27,650.672}{314.662} = 87.87 > 1$  | O.K | kN<br>kN · m |
|     |          | ULB06 | $\frac{\Phi P_n}{P_u} = \frac{31,149.305}{19,396.195} = 1.61 > 1$ $\frac{\Phi M_n}{M_u} = \frac{57,908.175}{36,058.543} = 1.61 > 1$ | O.K | kN<br>kN · m |
|     |          | ULB07 | $\frac{\Phi P_n}{P_u} = \frac{31,149.305}{19,396.195} = 1.61 > 1$ $\frac{\Phi M_n}{M_u} = \frac{57,908.175}{36,058.543} = 1.61 > 1$ | O.K | kN<br>kN · m |
|     |          | ULB08 | $\frac{\Phi P_n}{P_u} = \frac{63,850.642}{23,203.379} = 2.75 > 1$ $\frac{\Phi M_n}{M_u} = \frac{50,336.301}{18,292.263} = 2.75 > 1$ | O.K | kN<br>kN · m |
|     |          | ULB09 | $\frac{\Phi P_n}{P_u} = \frac{63,850.642}{23,203.379} = 2.75 > 1$ $\frac{\Phi M_n}{M_u} = \frac{50,336.301}{18,292.263} = 2.75 > 1$ | O.K | kN<br>kN · m |

## 6. 종합평가 및 안전등급의 지정

### 6.1 종합평가 결과

| 구조물명     | 상태평가 결과                                                                                                                                                                                                                        |    | 안전성평가 결과                            |    | 종합평가 결과  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|----|----------|
|          | 환산결함도점수                                                                                                                                                                                                                        | 기준 | S·F                                 | 기준 |          |
| 동대구IC고가교 | 0.172                                                                                                                                                                                                                          | B  | 1.53(거더)<br>1.06(바닥판)<br>1.54(하부구조) | A  | <b>B</b> |
| 종합평가     | <ul style="list-style-type: none"> <li>동대구IC고가교의 외관조사 및 내구성조사에 의한 상태평가 결과는 내구성확보를 위해 일부 보수가 필요한 “B” 로 평가되었으며, 구조검토에 의한 안전성평가 결과는 최소 안전율 1.0이상으로 “A” 로 평가됨</li> <li>상태평가 및 안전성평가 결과를 통한 종합평가 결과, 동대구IC고가교는 “B” 로 평가됨</li> </ul> |    |                                     |    |          |

### 6.2 안전등급 지정

| 안전등급 | 구조물명     | 안전등급    |
|------|----------|---------|
|      | 동대구IC고가교 | B등급(양호) |

## 7. 보수·보강 및 유지관리방안

### 7.1 보수·보강 및 개략공사비

| 구 분              |             | 손상내용             | 보수방안 | 손상<br>물량 | 보수<br>물량 | 단위             | 단가<br>(천원) | 개략 공사비<br>(천원) | 우선<br>순위 | 비고     |
|------------------|-------------|------------------|------|----------|----------|----------------|------------|----------------|----------|--------|
| 바닥판              |             | 균열(0.3mm미만)      | 지속관찰 | 8.0      | 1.2      | m <sup>2</sup> | 49         | 59             | -        | 표면처리   |
|                  |             | 망상균열             | 지속관찰 | 6.0      | 9.0      | m <sup>2</sup> | 49         | 441            | -        | 표면처리   |
|                  |             | 백태               | 지속관찰 | 0.02     | 0.03     | m <sup>2</sup> | 49         | 1              | -        | 표면처리   |
| 거<br>더           | 내<br>부      | 도장손상             | 도장보수 | 0.01     | 0.02     | m <sup>2</sup> | 5          | 1              | 3        | -      |
|                  |             | 우수유입흔적           | 지속관찰 | 0.1      | 0.15     | m <sup>2</sup> | 13         | 2              | -        | 정비     |
|                  |             | 이물질퇴적            | 정비   | 0.12     | 0.18     | m <sup>2</sup> | 13         | 2              | 3        | -      |
|                  |             | 부식               | 도장보수 | 0.14     | 0.21     | m <sup>2</sup> | 5          | 1              | 3        | -      |
| 하<br>부<br>구<br>조 | 교<br>대      | 균열(0.3mm미만)      | 지속관찰 | 3.5      | 0.53     | m <sup>2</sup> | 49         | 26             | -        | 표면처리   |
|                  |             | 망상균열             | 지속관찰 | 1.5      | 2.25     | m <sup>2</sup> | 49         | 110            | -        | 표면처리   |
|                  |             | 누수흔적, 우수<br>유입흔적 | 지속관찰 | 4.7      | 7.05     | m <sup>2</sup> | 49         | 345            | -        | 표면처리   |
|                  |             | 실란트 파손           | 지속관찰 | 5.0      | 7.5      | m              | 18         | 135            | -        | 실란트 실링 |
|                  | 교<br>각      | 균열(0.3mm미만)      | 지속관찰 | 65.5     | 9.83     | m <sup>2</sup> | 49         | 482            | -        | 표면처리   |
|                  |             | 들뜸               | 단면복구 | 0.05     | 0.08     | m <sup>2</sup> | 121        | 10             | 3        | -      |
| 교량<br>받침         |             | 몰탈균열(0.3mm미만)    | 지속관찰 | 0.1      | 0.02     | m <sup>2</sup> | 49         | 1              | -        | 표면처리   |
| 신<br>축<br>이<br>음 | 본<br>체      | 부식               | 도장보수 | 2.0      | 0.75     | m <sup>2</sup> | 39         | 29             | 3        | -      |
|                  | 후<br>타<br>재 | 파손               | 단면복구 | 0.1      | 0.15     | m <sup>2</sup> | 121        | 18             | 3        | -      |

## 7.1 보수·보강 및 개략공사비(계속)

| 구 분                 | 손상내용                 | 보수방안 | 손상<br>물량 | 보수<br>물량 | 단위             | 단가<br>(천원) | 개략 공사비<br>(천원) | 우선<br>순위 | 비고   |
|---------------------|----------------------|------|----------|----------|----------------|------------|----------------|----------|------|
| 난간                  | 균열(0.3mm미만)          | 지속관찰 | 152.9    | 22.94    | m <sup>2</sup> | 49         | 1,124          | -        | 표면처리 |
|                     | 균열(0.3mm이상)          | 주입보수 | 9.9      | 1.49     | m <sup>2</sup> | 130        | 194            | 3        | -    |
|                     | 균열부 백태               | 지속관찰 | 7.78     | 11.67    | m <sup>2</sup> | 49         | 572            | -        | 표면처리 |
|                     | 콘크리트 파손              | 단면복구 | 0.6      | 0.9      | m <sup>2</sup> | 121        | 109            | 3        | -    |
|                     | 방음벽 변형               | 지속관찰 | 1        | 1        | 개소             | 600        | 600            | -        | 정비   |
|                     | 방음벽 잔균열              | 지속관찰 | 20       | 20       | 개소             | 100        | 2,000          | -        | 정비   |
|                     | 텔리네이트 파손             | 지속관찰 | 5        | 5        | 개소             | 10         | 50             | -        | 정비   |
| 부속<br>시설            | 차수판 볼트,<br>앵커 탈락(볼량) | 재체결  | 2        | 2        | 개소             | 5          | 10             | 3        | -    |
| 순공사비 합계(천원)         |                      |      |          |          |                |            | 6,322          |          |      |
| 제경비(순공사비×50%)       |                      |      |          |          |                |            | 3,161          |          |      |
| 순위별 공사비<br>(제경비 포함) |                      | 1순위  |          |          |                |            | -              |          |      |
|                     |                      | 2순위  |          |          |                |            | -              |          |      |
|                     |                      | 3순위  |          |          |                |            | 561            |          |      |
|                     |                      | 지속관찰 |          |          |                |            | 8,922          |          |      |
| 유지보수 개략공사비 총계       |                      |      |          |          |                |            | 9,483          |          |      |

※ 보수물량은 확실한 보수효과를 얻기 위하여 손상물량의 50%를 할증하였음.

※ 철근노출 단면복구 → 30mm(잡철물 제외)

※ 정확한 수량산출이 가능한 공종은 할증 미반영.

※ 일부 손상은 보수물량 산정시 보수단가 및 방법을 고려하여 단위 및 물량 변경.

※ 상기 개략공사비는 2015년 하반기 현장조사시 확인한 물량으로 산정하였으며, 이후의 실시설계시 공법선정, 단가 변동 및 현장여건상 부대공의 추가 등으로 변동될 수 있음.

## 7.2 유지관리방안

### 가. 부재별 중점유지관리 사항

| 부재구분   | 중 점 점 검 내 용                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 교면포장   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공용기간 경과에 따른 손상 진전여부</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |
| 난간     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.1mm~0.3mm균열(백태동반)</li> <li>• 국부적인 파손</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| 바닥판    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 균열 폭 0.3mm미만               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 균열 진전여부 점검</li> </ul> </li> <li>• 백태               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 누수 발생 및 백태 규모 진전 여부 점검</li> </ul> </li> </ul>    |
| 강박스거더  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 도장손상 및 부식               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 손상 진전여부 점검</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                               |
| 교량받침   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 균열 폭 0.3mm미만               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 균열 진전여부 점검</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                            |
| 신축이음장치 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 본체 부식               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 강재의 단면결손 여부 점검</li> </ul> </li> <li>• 후타재 파손               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신축이음 여유량 상태 및 손상진전 여부 점검</li> </ul> </li> </ul> |
| 하부구조   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 균열 폭 0.3mm미만 및 들뜸               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 손상 진전여부 점검</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                       |

나. 중점유지관리항목

동대구IC고가교 중점유지관리사항, 점검방향

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="192 443 546 485">■ 중점유지관리 사항</div> <div data-bbox="157 627 676 669">① 신축이음장치 유간부족 및 후타재 파손</div> <div data-bbox="181 690 614 905"><div data-bbox="181 690 308 732">· A2-대구</div><div data-bbox="210 747 614 905"><ul style="list-style-type: none"><li>- 시공초기 프리세팅 미흡</li><li>- 신축이음장치 본체 손상 여부</li><li>- 주행차량 영향 점검</li></ul></div></div> <div data-bbox="157 989 522 1031">② 상세 조사 및 여유량 점검</div> <div data-bbox="210 1052 655 1266"><div data-bbox="210 1052 528 1094"><ul style="list-style-type: none"><li>- 여유량 부족 여부 점검</li></ul></div><div data-bbox="210 1115 501 1157"><ul style="list-style-type: none"><li>- 손상 진전 여부 점검</li></ul></div><div data-bbox="210 1178 655 1266"><ul style="list-style-type: none"><li>- 교량받침(고정단) 추가 손상 발생 여부 점검</li></ul></div></div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## 8. 종합결론

동대구IC고가교는 대구부산고속도로 부산기점 IC R-A에 위치하며 도시계획도로 광로2-5호를 횡단하는 6경간이 연속되어 시공된 Steel Box Girder 교량이다. 본 과업은 동대구IC고가교의 준공 이후 최초로 시행하는 정밀안전진단이며, 시공자료 분석을 포함, 현장외관조사, 각종시험 및 구조안전성평가 등을 통한 종합결론을 요약하면 다음과 같다.

### 8.1 대구방향

#### 가. 현장조사, 시험 및 상태평가 결과

- 바닥판하면은 균열 및 망상균열, 백태가 조사되었으며 구조적인 안전성의 문제는 없는 것으로 판단되나 지속적인 윤하중 및 우수유입을 통한 동결융해 등의 작용에 의해 손상의 진전이 우려되므로 내구성 확보를 위한 보수 및 지속적인 주의관찰을 통한 유지관리가 필요하다. 백태의 경우 내부결합은 없는 상태이나, 방호벽 접합부를 통한 우수유입이 지속될 경우 손상의 진전이 우려되므로 방호벽과 병행하여 보수를 실시하는 것이 바람직하다.
- 거더외부 및 가로보는 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었으며 거더내부는 경미한 도장 손상 및 부식, 이물질퇴적 등이 조사되었다. 도장손상 및 부식은 공용 중 외기 등에 의해 부식이 진행될 수 있으므로 도장보수를 실시하는 것이 바람직하며 이물질퇴적은 정비를 통한 유지관리가 필요하다.
- 하부구조의 경우 대체적으로 양호한 상태로서, 균열 및 누수흔적, 실란트 파손, 국부적인 들뜸이 조사되었다. 균열의 경우 비구조적인 건조수축균열로 판단되며 신축이음부 우수유입에 의한 누수흔적은 현재 콘크리트의 열화를 초래하는 정도의 손상은 아닌 것으로 판단되는 바, 지속적인 주의관찰 후 장기적인 대책을 수립하는 것이 필요하다. 날개벽에 발생한 실란트 파손은 우수유입에 의한 손상의 진전이 우려되므로 실란트 충전이 필요하며 들뜸은 우수유입에 의한 추가 손상의 우려가 있으므로 단면보수가 필요하다.
- 교량받침은 온도변화에 따른 가동상태는 양호한 것으로 판단되며, 무수축물탈 균열은 손상의 정도가 경미한 상태이므로 주의관찰이 필요하다.
- 신축이음장치는 신장시 여유량이 부족한 것으로 조사되었으며, 본체 부식, 후타재 균열 및 파손이 조사되었다. 본체 부식은 동절기 제설 작업 등에 의해 손상의 진전이 우려되므로 내구성 확보를 위한 보수가 필요하며 유간 여유량 부족에 의한 후타재 파손은 이에 대한 보수와 함께 신축이음 유간 확보를 위한 조치가 필요하다.
- 교면포장 및 배수시설은 손상이 없는 전체적으로 양호한 상태로 조사되었다.
- 방호벽은 건조수축에 의한 수직균열 및 균열부백태, 국부적인 파손, 방음벽 변형 및 잔균

열, 텔리네이터 파손이 조사되었다. 조사된 손상들은 방호벽의 사용성을 저하시킬 만한 정도는 아닌 상태이므로 즉각적인 보수는 불필요하나, 백태와 같은 손상들은 방치할 경우 미관성을 저하시키고 운전자에게 심적 부담감을 줄 수 있으므로 적정시기에 보수조치를 실시하는 것이 바람직하다.

- 콘크리트 내구성조사결과, 콘크리트의 강도, 철근배근상태, 탄산화, 염화물함유량 등의 시험항목에 대해서 제기준을 만족하는 양호한 품질을 유지하고 있는 상태로 평가되었다.
- 강재 내구성조사 결과, 주부재인 강박스 거더의 맞대기 용접부에 대한 초음파탐상시험 결과는 1급(양호)으로 확인되어 양호한 상태로 평가되었다.
- 상태평가결과, 공용 경과에 따른 손상이 일부 추가로 조사되었으나, 구조적인 손상의 발생은 없는 상태였으며, 내구성증진을 위한 보수 및 유지관리를 필요로 하는 “B(0.172)”의 상태로 평가되었다.

#### 나. 안전성평가 결과

- 구조검토를 통한 안전성 검토결과, 바닥판 및 거더의 최소 안전율은 각각 1.06 및 1.53, 하부구조의 최소 안전율은 1.54로 평가되었으며, 기본내하력은 설계활하중인 DB(DL)-24를 상회하여 구조적 안전성을 확보하고 있는 것으로 평가되었다.

#### 다. 결 언

- 동대구IC고가교는 약 10년의 공용기간이 경과한 교량시설물로 외관조사 및 내구성조사를 이용한 상태평가 결과와 구조안전성검토를 이용한 안전성평가 결과를 토대로 안전등급을 산정한 결과, 『B등급(양호)』로 평가되었다. 내구성 및 사용성 확보차원에서 보수가 요구되는 손상이 일부 있으나, 구조물의 안전성에 영향을 미치지 않는 상태이며, 기타 결함 및 손상 부위에 대하여 금회 진단 보고서에 제시된 보수를 시행하고 중점유지관리가 필요한 구간에 대한 지속적인 유지관리가 수행된다면 1등급(DB-24, DL-24)로서의 기능을 유지할 수 있을 것으로 판단된다.

# 보고서 목차

## ◎정밀안전진단 결과 요약문

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 제 1장 정밀안전진단 개요 .....       | 3  |
| 1.1 과업의 목적 .....           | 3  |
| 1.2 과업의 범위 및 내용 .....      | 3  |
| 1.2.1 과업의 범위 .....         | 3  |
| 1.2.2 과업수행기간 .....         | 3  |
| 1.2.3 과업의 내용 .....         | 4  |
| 1.3 과업수행 절차 및 일정 .....     | 5  |
| 1.3.1 과업수행 절차 .....        | 5  |
| 1.3.2 과업수행 일정 .....        | 6  |
| 1.4 대상 교량의 현황 .....        | 7  |
| 1.4.1 현황 .....             | 7  |
| 1.4.2 교량 주요도면 .....        | 8  |
| 1.5 사용장비 및 시험기기의 현황 .....  | 12 |
| 1.6 교량기호의 정의 .....         | 13 |
| <br>제 2장 자료수집 및 분석 .....   | 17 |
| 2.1 자료수집 현황 .....          | 17 |
| 2.1.1 자료수집 현황 .....        | 17 |
| 2.2 건설 관련자료 검토결과 요약 .....  | 18 |
| 2.2.1 설계기준 검토 .....        | 18 |
| 2.2.2 실시설계 보고서 검토 .....    | 20 |
| 2.2.3 구조 및 수리계산서 검토 .....  | 25 |
| 2.2.4 설계도면 검토 .....        | 26 |
| 2.2.5 토질 및 지반조사 자료검토 ..... | 26 |
| 2.2.6 시공관련 자료검토 .....      | 29 |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 2.3 기존 정기 및 정밀점검 실시결과 요약 .....      | 30 |
| 2.3.1 정기 및 정밀점검 이력 .....            | 30 |
| 2.3.2 기존 정밀점검 실시결과(2013년 12월) ..... | 32 |
| 2.4 보수·보강 이력 .....                  | 35 |
| 2.5 내진설계 및 보강 여부 .....              | 36 |
| 2.5.1 내진설계 .....                    | 36 |
| 2.5.2 내진보강 여부 .....                 | 36 |
| 2.6 자료분석 결과요약 .....                 | 37 |

### 제 3장 현장조사 및 시험 .....41

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 3.1 외관조사 개요 .....             | 41  |
| 3.2 외관조사 .....                | 43  |
| 3.2.1 상부구조 .....              | 43  |
| 3.2.2 하부구조 .....              | 50  |
| 3.2.3 교량받침 .....              | 56  |
| 3.2.4 신축이음장치 .....            | 62  |
| 3.2.5 교면포장 .....              | 66  |
| 3.2.6 기타부재 .....              | 67  |
| 3.3 콘크리트 내구성조사 .....          | 71  |
| 3.3.1 개 요 .....               | 71  |
| 3.3.2 시험내용 및 평가기준 .....       | 73  |
| 3.3.3 시험결과 및 분석 .....         | 86  |
| 3.4 강재 내구성조사 .....            | 92  |
| 3.4.1 개 요 .....               | 92  |
| 3.4.2 시험내용 및 평가기준 .....       | 96  |
| 3.4.3 용접부에 발생하는 대표적인 결함 ..... | 98  |
| 3.4.4 시험결과 및 분석 .....         | 99  |
| 3.5 현장조사 및 시험 결과요약 .....      | 100 |
| 3.5.1 외관조사 결과 요약 .....        | 100 |
| 3.5.2 내구성조사 결과요약 .....        | 102 |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>제 4장 시설물의 상태평가</b>           | <b>107</b>     |
| 4.1 개    요                      | 107            |
| 4.2 상태평가 항목 및 기준                | 107            |
| 4.2.1 부재별 상태평가 적용범위             | 107            |
| 4.2.2 구조형식에 따른 부재별 가중치          | 108            |
| 4.2.3 상태평가 결과 결정                | 109            |
| 4.3 상태평가 결과                     | 110            |
| 4.3.1 동대구IC고가교                  | 110            |
| <br><b>제 5장 시설물의 안전성 평가</b>     | <br><b>121</b> |
| 5.1 개    요                      | 121            |
| 5.1.1 안전성검토                     | 121            |
| 5.1.2 내하력평가                     | 124            |
| 5.2 상부구조 안전성평가                  | 125            |
| 5.3 내하력  평가                     | 173            |
| 5.3.1 개    요                    | 173            |
| 5.3.2 허용응력법                     | 173            |
| 5.3.3 강도설계법                     | 174            |
| 5.3.4 기본내하력  평가                 | 175            |
| 5.3.5 안전성  평가등급                 | 176            |
| 5.4 하부구조 안전성평가                  | 177            |
| 5.4.1 교각(P2) 구조검토               | 177            |
| 5.5 안전성평가 결과요약                  | 196            |
| 5.5.1 안전성  평가결과                 | 196            |
| 5.5.2 기본내하력  평가결과               | 198            |
| 5.5.3 안전성평가 종합결론                | 199            |
| <br><b>제 6장 종합평가 및 안전등급의 지정</b> | <br><b>203</b> |
| 6.1 종합평가                        | 203            |
| 6.1.1 종합평가 결과 산정방법              | 203            |
| 6.1.2 종합평가 결과                   | 204            |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 6.2 안전등급 .....      | 204 |
| 6.2.1 안전등급기준 .....  | 204 |
| 6.2.2 안전등급 지정 ..... | 205 |

## 제 7장 보수·보강 및 유지관리방안 .....209

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 7.1 개요 .....                      | 209 |
| 7.2 보수·보강 방안 .....                | 210 |
| 7.2.1 보수·보강 추진방향 및 우선순위의 선정 ..... | 210 |
| 7.2.2 보수·보강 일람표 .....             | 212 |
| 7.2.3 결함내용별 보수·보강방안 .....         | 213 |
| 7.3 보수·보강 개략공사비 .....             | 224 |
| 7.4 유지관리 방안 .....                 | 226 |
| 7.4.1 진단결과에 따른 중점유지관리 사항 .....    | 226 |
| 7.4.2 유지관리시 점검요령 .....            | 228 |
| 7.4.3 중점 유지관리사항 및 점검방향 .....      | 241 |

## 제 8장 종합결론 .....245

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 8.1 개 요 .....      | 245 |
| 8.2 동대구IC고가교 ..... | 245 |

### ● 부 록

1. 과업지시서
2. 구조해석 및 안전성평가 자료
3. 측정, 시험, 계측 성과표
4. 상태평가 결과자료
5. 현장조사 및 외관조사 사진첩
6. 시설물관리대장 사본
7. 사용장비 및 기기의 사진
8. 사전조사 자료 일체

### ● 부 록(별책)

1. 외관조사망도

# 표 목 차

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 【표 1.2.1】 과업의 내용 .....                     | 4  |
| 【표 1.3.1】 정밀안전진단 과업수행 일정 .....             | 6  |
| 【표 1.4.1】 동대구IC고가교 현황표 .....               | 7  |
| 【표 1.5.1】 주요 사용장비 및 시험기기 일반사항 .....        | 12 |
| 【표 1.6.1】 교량기호의 정의 .....                   | 13 |
| 【표 2.1.1】 자료수집 현황 .....                    | 17 |
| 【표 2.2.1】 설계기준 및 사용재료 .....                | 25 |
| 【표 2.2.2】 상부구조 설계조건 .....                  | 25 |
| 【표 2.2.3】 하부구조 설계조건 .....                  | 26 |
| 【표 2.2.4】 동대구IC고가교 지반조사 결과(토질조사보고서) .....  | 27 |
| 【표 2.3.1】 동대구IC고가교 정기 및 정밀점검 이력 .....      | 30 |
| 【표 2.4.1】 동대구IC고가교 보수·보강 이력 .....          | 35 |
| 【표 2.6.1】 자료분석 결과요약 .....                  | 37 |
| 【표 3.1.1】 부재별 조사항목 .....                   | 42 |
| 【표 3.2.1】 바닥판 외관조사 결과 .....                | 44 |
| 【표 3.2.2】 바닥판 하면 기 점검 결과 비교 .....          | 45 |
| 【표 3.2.3】 거더 내부 외관조사 결과 .....              | 46 |
| 【표 3.2.4】 거더 내부 기 점검 결과 비교 .....           | 48 |
| 【표 3.2.5】 교대 외관조사 결과 .....                 | 50 |
| 【표 3.2.6】 교대 기 점검 결과 비교 .....              | 52 |
| 【표 3.2.7】 교각 외관조사 결과 .....                 | 54 |
| 【표 3.2.8】 교각 기 점검 결과 비교 .....              | 55 |
| 【표 3.2.9】 교량받침 외관조사 결과 .....               | 57 |
| 【표 3.2.10】 연단거리 측정 결과 .....                | 59 |
| 【표 3.2.11】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 산정 .....      | 60 |
| 【표 3.2.12】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과 .....    | 60 |
| 【표 3.2.13】 교량받침 기 점검 결과 비교 .....           | 61 |
| 【표 3.2.14】 신축이음장치 외관조사 결과 .....            | 62 |
| 【표 3.2.15】 신축이음 유간 측정결과 .....              | 64 |
| 【표 3.2.16】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동상태 검토결과 ..... | 64 |
| 【표 3.2.17】 신축이음 신축이동량 산정 .....             | 64 |

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| 【표 3.2.18】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동여유량 검토결과 .....              | 64  |
| 【표 3.2.19】 신축이음장치 기 점검 결과 비교 .....                       | 65  |
| 【표 3.2.20】 난간 및 연석 외관조사 결과 .....                         | 68  |
| 【표 3.2.21】 난간 및 연석 기 점검 결과 비교 .....                      | 69  |
| 【표 3.3.1】 콘크리트 비파괴시험 현황 .....                            | 71  |
| 【표 3.3.2】 보정반발경도( $R_o$ ) .....                          | 74  |
| 【표 3.3.3】 기존의 비파괴강도 추정 제안식(반발경도시험) .....                 | 74  |
| 【표 3.3.4】 재령계수 $\alpha$ 값 .....                          | 75  |
| 【표 3.3.5】 기존의 비파괴강도 추정 제안식(초음파전달속도시험) .....              | 77  |
| 【표 3.3.6】 탄산화 속도에 영향을 미치는 요인 .....                       | 81  |
| 【표 3.3.7】 탄산화 상태평가 기준 .....                              | 83  |
| 【표 3.3.8】 염화물 평가기준(콘크리트 구조설계기준(2007)) .....              | 84  |
| 【표 3.3.9】 염화물 상태평가 기준(안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010.12)) ..... | 84  |
| 【표 3.3.10】 상부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과 .....                    | 86  |
| 【표 3.3.11】 하부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과 .....                    | 87  |
| 【표 3.3.12】 비파괴강도 시험결과 분석 .....                           | 88  |
| 【표 3.3.13】 비파괴강도 기 정밀점검 결과와의 비교 .....                    | 88  |
| 【표 3.3.14】 철근탐사 시험결과 .....                               | 88  |
| 【표 3.3.15】 탄산화 깊이 측정결과 및 평가 .....                        | 90  |
| 【표 3.3.16】 탄산화 깊이 기 정밀점검 결과와의 비교 .....                   | 90  |
| 【표 3.3.17】 염화물 함유량 시험결과 및 평가 .....                       | 91  |
| 【표 3.4.1】 강재 비파괴시험 현황 .....                              | 92  |
| 【표 3.4.2】 결함의 등급 분류 .....                                | 97  |
| 【표 3.4.3】 용접부 결함의 합·부 판정기준 .....                         | 97  |
| 【표 3.4.4】 용접부에 발생하는 대표적인 결함 .....                        | 98  |
| 【표 3.4.5】 초음파탐상(UT) 시험결과 .....                           | 99  |
| 【표 3.5.1】 금회 진단 외관조사 결과 요약 .....                         | 100 |
| 【표 3.5.2】 금회 진단 내구성조사 결과요약 .....                         | 102 |
| 【표 3.5.3】 내구성조사 기 점검(2013년 정밀점검) 결과 비교 .....             | 103 |
| 【표 4.2.1】 부재별 상태평가 적용 범위 .....                           | 107 |
| 【표 4.2.2】 구조형식에 따른 일반교량의 부재별 가중치 .....                   | 108 |
| 【표 4.2.3】 결함도 점수 범위에 따른 기준 .....                         | 109 |
| 【표 4.3.1】 콘크리트 바닥판 상태평가 결과 .....                         | 110 |
| 【표 4.3.2】 거더 상태평가 결과 .....                               | 111 |
| 【표 4.3.3】 가로보 및 세로보 상태평가 결과 .....                        | 111 |
| 【표 4.3.4】 콘크리트 교대 상태평가 결과 .....                          | 112 |

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| 【표 4.3.5】 콘크리트 교각 상태평가 결과 .....                | 112 |
| 【표 4.3.6】 기초 상태평가 결과 .....                     | 113 |
| 【표 4.3.7】 교량받침 상태평가 결과 .....                   | 113 |
| 【표 4.3.8】 신축이음 상태평가 결과 .....                   | 114 |
| 【표 4.3.9】 교면포장 상태평가 결과 .....                   | 114 |
| 【표 4.3.10】 배수시설 상태평가 결과 .....                  | 115 |
| 【표 4.3.11】 난간 및 연석 상태평가 결과 .....               | 115 |
| 【표 4.3.12】 탄산화 상태평가 결과 .....                   | 116 |
| 【표 4.3.13】 염화물 상태평가 결과 .....                   | 116 |
| 【표 4.3.14】 상태평가 결과표 .....                      | 117 |
| 【표 4.3.15】 기 점검 결과와의 상태평가 결함도 점수 비교 .....      | 118 |
| 【표 5.1.1】 하부구조 검토단면 선정 .....                   | 121 |
| 【표 5.1.2】 설계 당시와 금회 정밀안전진단시 구조검토 조건비교 .....    | 122 |
| 【표 5.1.3】 구조검토시 적용 물성치 및 하중조건 .....            | 123 |
| 【표 5.2.1】 바닥판의 단면검토 결과 .....                   | 140 |
| 【표 5.2.2】 바닥판의 사용성(균열) 검토결과 .....              | 140 |
| 【표 5.2.3】 등가경간장 및 적용식 .....                    | 144 |
| 【표 5.2.4】 G1 강거더 플랜지 및 바닥판 슬래브 실제폭 및 유효폭 ..... | 146 |
| 【표 5.2.5】 G2 강거더 플랜지 및 바닥판 슬래브 실제폭 및 유효폭 ..... | 146 |
| 【표 5.2.6】 단면 제정수 산정 .....                      | 148 |
| 【표 5.2.7】 영향계수 $k_{\text{값}}$ 산출 결과 .....      | 150 |
| 【표 5.2.8】 측경간 최대정모멘트부 단면력 산정결과 .....           | 151 |
| 【표 5.2.9】 중앙경간 최대정모멘트부 단면력 산정결과 .....          | 151 |
| 【표 5.2.10】 지점부 최대부모멘트부 단면력 산정결과 .....          | 152 |
| 【표 5.2.11】 G1 측경간 정모멘트부 휨응력 검토결과 .....         | 152 |
| 【표 5.2.12】 G1 측경간 정모멘트부 항복에 대한 안전도 검사결과 .....  | 153 |
| 【표 5.2.13】 G1 중앙경간 정모멘트부 휨응력 검토결과 .....        | 154 |
| 【표 5.2.14】 G1 중앙경간 정모멘트부 항복에 대한 안전도 검사결과 ..... | 155 |
| 【표 5.2.15】 G2 측경간 정모멘트부 휨응력 검토결과 .....         | 155 |
| 【표 5.2.16】 G2 측경간 정모멘트부 항복에 대한 안전도 검사결과 .....  | 156 |
| 【표 5.2.17】 G2 중앙경간 정모멘트부 휨응력 검토결과 .....        | 157 |
| 【표 5.2.18】 G2 중앙경간 정모멘트부 항복에 대한 안전도 검사결과 ..... | 158 |
| 【표 5.2.19】 G1 부모멘트부 휨응력 검토결과 .....             | 158 |
| 【표 5.2.20】 G1 부모멘트부 항복에 대한 안전도 검사결과 .....      | 159 |
| 【표 5.2.21】 G2 부모멘트부 휨응력 검토결과 .....             | 160 |
| 【표 5.2.22】 G2 부모멘트부 항복에 대한 안전도 검사결과 .....      | 161 |

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| 【표 5.2.23】 반력 집계결과 .....                 | 162 |
| 【표 5.4.1】 부재력 산정결과 .....                 | 185 |
| 【표 5.4.2】 기둥 단면검토 결과(P2) .....           | 186 |
| 【표 5.5.1】 상부구조 안전성 평가결과 .....            | 196 |
| 【표 5.5.2】 하부구조 안전성 평가결과 .....            | 197 |
| 【표 5.5.3】 바닥판 기본내하력 산정 .....             | 198 |
| 【표 5.5.4】 거더 기본내하력 산정 .....              | 198 |
| 【표 6.1.1】 종합평가 결과 .....                  | 204 |
| 【표 6.2.1】 시설물의 안전등급 .....                | 205 |
| 【표 7.1.1】 시설물의 보수·보강방안 수립에 따른 검토사항 ..... | 209 |
| 【표 7.2.1】 보수·보강 우선순위 결정 기준 .....         | 210 |
| 【표 7.2.2】 보수·보강 일람표 .....                | 212 |
| 【표 7.2.3】 보수도장의 표면처리 .....               | 213 |
| 【표 7.2.4】 수지주입공법의 종류 .....               | 215 |
| 【표 7.2.5】 균열폭에 알맞은 수지의 점도 .....          | 215 |
| 【표 7.2.6】 균열폭에 따른 주입파이프/패커의 간격 .....     | 215 |
| 【표 7.2.7】 에폭시계 수지의 규격 .....              | 216 |
| 【표 7.2.8】 주입공법 공법비교안 .....               | 217 |
| 【표 7.2.9】 일반적인 단면 복구(보수)재의 분류 .....      | 220 |
| 【표 7.2.10】 단면복구(보수) 공법비교안 .....          | 221 |
| 【표 7.2.11】 신축이음장치 설치 공법 .....            | 222 |
| 【표 7.3.1】 보수·보강 개략공사비 .....              | 224 |
| 【표 7.4.1】 부재별 유지관리 중점사항 .....            | 227 |

# 그림 목 차

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 【그림 1.3.1】 정밀안전진단 과업수행 흐름도 .....                        | 5  |
| 【그림 1.4.1】 동대구IC고가교 중·평면도 .....                         | 8  |
| 【그림 1.4.2】 동대구IC고가교 횡단면도 및 종단구배 .....                   | 9  |
| 【그림 1.4.3】 동대구IC고가교 바닥판 및 강상형 일반도 .....                 | 10 |
| 【그림 1.4.4】 동대구IC고가교 교대 및 교각 일반도 .....                   | 11 |
| 【그림 1.6.1】 교량기호의 정의 .....                               | 14 |
| 【그림 2.2.1】 동대구IC고가교 토질조사 위치 .....                       | 27 |
| 【그림 3.2.1】 바닥판 하면 기 점검 결과 비교 .....                      | 45 |
| 【그림 3.2.2】 거더 내부 기 점검 결과 비교 .....                       | 48 |
| 【그림 3.2.3】 교대 기 점검 결과 비교 .....                          | 52 |
| 【그림 3.2.4】 교각 기 점검 결과 비교 .....                          | 55 |
| 【그림 3.2.5】 교량받침 배치도 .....                               | 56 |
| 【그림 3.2.6】 도로교설계기준 연단거리 산출방법 .....                      | 58 |
| 【그림 3.2.7】 교량받침 기 점검 결과 비교 .....                        | 61 |
| 【그림 3.2.8】 신축이음장치 기 점검 결과 비교 .....                      | 65 |
| 【그림 3.2.9】 난간 및 연석 기 점검 결과 비교 .....                     | 70 |
| 【그림 3.3.1】 콘크리트 내구성조사 위치도 .....                         | 72 |
| 【그림 3.3.2】 반발경도시험 및 측정기 점검 등의 절차 .....                  | 73 |
| 【그림 3.3.3】 초음파전달속도시험 및 측정기 점검 등의 절차 .....               | 75 |
| 【그림 3.3.4】 초음파전달속도시험을 위한 탐촉자 배치방법 .....                 | 76 |
| 【그림 3.3.5】 표면법에 의한 초음파전달속도의 측정 .....                    | 77 |
| 【그림 3.3.6】 철근탐사 측정원리 .....                              | 78 |
| 【그림 3.3.7】 철근탐사시험 및 장비 점검 등의 절차 .....                   | 79 |
| 【그림 3.3.8】 탄산화에 의한 콘크리트 성능저하 .....                      | 81 |
| 【그림 3.3.9】 $T_c$ - $T_0$ 법에 의한 탐촉자 배치 및 균열깊이 측정방법 ..... | 85 |
| 【그림 3.3.10】 상부구조 평균압축강도 추정결과 .....                      | 86 |
| 【그림 3.3.11】 하부구조 평균압축강도 추정결과 .....                      | 87 |
| 【그림 3.3.12】 탄산화 깊이 측정결과 .....                           | 90 |
| 【그림 3.3.13】 염화물시험 측정결과 .....                            | 91 |
| 【그림 3.4.1】 강재 내구성조사 위치도(G1) .....                       | 94 |
| 【그림 3.4.2】 강재 내구성조사 위치도(G2) .....                       | 95 |

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| 【그림 3.4.3】 초음파탐상(사각법)시험 개요도 .....         | 96  |
| 【그림 4.2.1】 전체 교량의 상태평가 결과 산정 방법 .....     | 109 |
| 【그림 4.3.1】 기 점검 결과와의 부재별 상태평가 결과 비교 ..... | 118 |
| 【그림 5.2.1】 해석단면 .....                     | 141 |
| 【그림 5.2.2】 하중재하도(바닥판 자중) .....            | 142 |
| 【그림 5.2.3】 하중재하도(합성후 고정하중) .....          | 142 |
| 【그림 5.2.4】 플랜지의 유효폭 .....                 | 145 |
| 【그림 5.2.5】 바닥판의 유효폭 .....                 | 145 |
| 【그림 5.2.6】 해석모델링 .....                    | 147 |
| 【그림 5.2.7】 거더 단면위치 .....                  | 147 |
| 【그림 5.2.8】 휨모멘트도 .....                    | 149 |
| 【그림 5.2.9】 전단력도 .....                     | 149 |
| 【그림 5.2.10】 압축부 플랜지 이음 .....              | 163 |
| 【그림 5.2.11】 인장부 플랜지 이음 .....              | 165 |
| 【그림 5.2.12】 Web 이음 .....                  | 166 |
| 【그림 5.2.13】 피로조사 단면위치 .....               | 169 |
| 【그림 5.4.1】 해석단면(P2) .....                 | 178 |
| 【그림 5.4.2】 해석모델링(P2) .....                | 181 |
| 【그림 5.4.3】 P-M 상관도(하중CASE : ULB01) .....  | 187 |
| 【그림 5.4.4】 P-M 상관도(하중CASE : ULB02) .....  | 188 |
| 【그림 5.4.5】 P-M 상관도(하중CASE : ULB03) .....  | 189 |
| 【그림 5.4.6】 P-M 상관도(하중CASE : ULB04) .....  | 190 |
| 【그림 5.4.7】 P-M 상관도(하중CASE : ULB05) .....  | 191 |
| 【그림 5.4.8】 P-M 상관도(하중CASE : ULB06) .....  | 192 |
| 【그림 5.4.9】 P-M 상관도(하중CASE : ULB07) .....  | 193 |
| 【그림 5.4.10】 P-M 상관도(하중CASE : ULB08) ..... | 194 |
| 【그림 5.4.11】 P-M 상관도(하중CASE : ULB09) ..... | 195 |
| 【그림 6.1.1】 종합평가 결과 산정절차 .....             | 203 |
| 【그림 7.2.1】 보수·보강방안 추진방향 .....             | 211 |
| 【그림 7.2.2】 콘크리트 표면처리 시공순서도 .....          | 214 |
| 【그림 7.2.3】 균열 보수공법 개요도 .....              | 216 |
| 【그림 7.2.4】 단면복구(보수) 상세도 .....             | 219 |

## 사 진 목 차

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 【사진 3.1.1】근접 육안조사 .....            | 42 |
| 【사진 3.2.1】바닥판 전경 .....             | 43 |
| 【사진 3.2.2】바닥판 손상현황 .....           | 44 |
| 【사진 3.2.3】강박스 거더 전경 .....          | 46 |
| 【사진 3.2.4】거더 내부 손상현황 .....         | 47 |
| 【사진 3.2.5】가로보 및 CROSS BOX 전경 ..... | 49 |
| 【사진 3.2.6】교대 전경 .....              | 50 |
| 【사진 3.2.7】교대손상현황 .....             | 51 |
| 【사진 3.2.8】교각 전경 .....              | 53 |
| 【사진 3.2.9】교각 손상현황 .....            | 54 |
| 【사진 3.2.10】교량받침 전경 .....           | 56 |
| 【사진 3.2.11】교량받침 손상현황 .....         | 57 |
| 【사진 3.2.12】연단거리 측정 전경 .....        | 58 |
| 【사진 3.2.13】신축이음장치 전경 .....         | 62 |
| 【사진 3.2.14】신축이음장치 손상현황 .....       | 63 |
| 【사진 3.2.15】신축이음 유간 측정방법 .....      | 63 |
| 【사진 3.2.16】교면포장 전경 .....           | 66 |
| 【사진 3.2.17】배수구 및 배수관 전경 .....      | 67 |
| 【사진 3.2.18】난간 및 연석 전경 .....        | 68 |
| 【사진 3.2.19】난간 및 연석 손상현황 .....      | 69 |
| 【사진 3.3.1】콘크리트 내구성조사 전경 .....      | 72 |
| 【사진 3.4.1】강재 내구성조사 전경 .....        | 93 |