

제 3장 현장조사 및 시험

3.1 외관조사 개요

3.2 외관조사(대구)

3.3 외관조사(부산)

3.4 콘크리트 내구성조사

3.5 강재 내구성조사

3.6 현장조사 및 시험 결과요약

제 3장 현장조사 및 시험

3.1 개 요

남천교(대구, 부산)는 경상북도 경산시 남천면 하도리 일원(대구부산고속도로 부산기점 71.8~72.8k)에 위치하고 있으며, 2006년도에 준공되어 약 10년의 공용기간이 경과하고 있으며, 남천지류 및 리도 203호를 횡단하고 있는 1종 시설물이다.

남천교의 연장은 990.0m(3@50.0m+4@55.0m+4@55.0m+4@55.0m+3@55.0m)이며, 상부구조는 3경간 연속 및 4경간 연속이 혼재되어 시공된 Steel Box Girder 형식이며, 하부구조의 교대는 역T형, 교각은 2주식이며, 기초는 직접기초로 시공되어 있다.

본 시설물에 대한 외관조사는 대상교량의 물리적, 기능적 결함을 발견하고 안전성을 판단함을 목적으로 교량부재 전체에 대하여 가능한 한 근접한 상태에서 육안조사를 실시함을 원칙으로 하였다. 따라서, 사전 현장답사를 통해 주변 여건을 파악하여 현장 접근에 필요한 접근방법 및 장비 동원과 그에 따른 일정계획을 수립하고, 기초자료의 수집 및 분석을 통한 주요 손상을 파악하는 등의 사전검토를 통하여 주요 손상을 파악한 후 『안전점검 및 정밀안전진단 세부지침-교량편(2010.12, 국토교통부/한국시설안전공단)』의 실시요령에 따라 시설물에 내재되어 있는 위험요인이나 시설물의 기능 및 성능 저하, 상태 등을 신속·정확하게 검사·평가하는 데 주안점을 두고 외관조사 방향을 결정하였다.

본 교량의 외관조사시에는 고소작업차 및 교량점검차(굴절차)를 이용하여 구조물에 최대한 근접한 상태에서 외관조사를 실시하였다.

본 장에서는 외관조사 결과 확인된 결함과 손상 상태에 대하여 교량의 구성 부재별로 사진을 첨부하여 설명하고 발생 원인을 분석하여 보수·보강 및 유지관리 방안을 마련하는 데 참고할 수 있도록 하였으며, 전체 부재에 대한 외관조사망도를 작성하여 향후 교량의 점검 및 유지관리시 효율적으로 활용할 수 있도록 하였다.

【표 3.1.1】 부재별 조사항목

구 분		조 사 항 목	비 고
상부 구조	바닥판	- 콘크리트 균열, 철근부식, 철근노출, 박락, 파손, 재료분리 - 누수, 백태, 표면오염	
	강재 거더	- 균열, 파손, 변형 - 연결부 부식, 이완, 이상음, 볼트 파손 - 표면상태 오염, 부식, 가로보 연결불량 - 강박스 거더 내부로의 우수 유입	
하부 구조	교대	- 콘크리트 균열, 철근부식, 철근노출, 누수, 백태, 박락, 파손, 재료분리 - 교대의 이동 및 회전 유무 - 거더 또는 바닥판과 협착 유무	
	교각	콘크리트 균열, 철근부식, 철근노출, 박락, 파손, 재료분리	
	기초	세굴, 침하, 파손, 침식	
교면포장		균열, 요철, 단차, 포트홀, 물고임(체수)	
배수시설		파손, 배수관 길이 부족, 배수관 주변 및 연결부 누수, 배수구 위치불량	
연석 및 난간		균열, 철근부식, 철근노출, 박락, 파손, 백태	
교량 받침	강재 받침	균열, 부식, 변형, 파손	
	기타	유간 부족, 편기, 수평불량, 가동불량, 교량받침 설치오류, 앵커볼트 파손	
신축이음		- 본체의 파손, 부식, 누수, 이상음 및 진동, 유간 부족 - 후타재의 균열, 파손, 단차 - 후타재와 포장면 사이 이격	



고소작업차를 이용한 조사



교량점검차를 이용한 조사

【사진 3.1.1】 근접 육안조사

3.2 외관조사 결과(대구)

3.2.1 상부구조

가. 바닥판

1) 부재의 개요

- 남천교(대구)의 바닥판은 철근콘크리트 구조로 시공되어 있고, 좌·우측 캔틸레버부 하면에는 외부로부터의 우수유입을 방지하기 위해 물끊기 홈이 전 구간에 설치되어있다.
- 바닥판의 외관조사는 고소작업차 및 교량점검차(굴절차)를 이용하여 근접조사를 시행하였다.



【사진 3.2.1】 바닥판 전경(대구)

2) 외관조사 결과

- 바닥판 하면에 대한 외관조사 결과, 구조적인 손상은 없었으나, 횡방향 균열(폭 0.3mm미만)과 망상균열, 선상 및 면상백태와 같은 비구조적인 손상이 일부 조사되었다.
- 횡방향 균열 및 망상균열은 발생 패턴 및 손상부 주변 이상징후 등을 감안할 때, 시공초기 콘크리트 구속과 건조수축, 온도응력 등이 복합적으로 작용하여 재료적·시공적 특성에 의한 비구조적인 균열로 판단된다.
- 바닥판 하면에 발생한 백태는 우천 이후(9월 6일 일강수량 2.0mm, 9월 8일 점검 실시)에 점검을 실시한 결과, 습윤기가 없는 건조한 상태로 확인되어 방수층의 기능성은 양호한 상태로 사료된다.

【표 3.2.1】 바닥판 외관조사 결과(대구)

구 분	균열(m/개소)(폭0.3mm미만)	망상균열(m²/개소)	백태(m²/개소)	파손(m²/개소)
S1	2.5/1	8.75/2	-	-
S2	-	6.25/1	-	-
S3	-	15.0/2	-	-
S4	3.0/2	2.1/2	-	-
S5	7.5/3	5.25/2	0.04/1	-
S6	8.0/5	-	-	-
S7	13.0/10	-	-	-
S8	11.0/6	11.25/2	-	-
S9	0.2/0.6	-	-	-
S10	-	12.0/2	0.16/2	-
S11	3.5/2	-	-	-
S12	14.7/8	7.75/2	0.12/1	-
S13	-	-	-	-
S14	-	-	-	-
S15	-	-	-	0.02/1
S16	-	-	-	-
S17	-	-	-	-
S18	-	-	-	-
합 계	63.8/38	68.35/15	0.32/4	0.02/1



【사진 3.2.2】 바닥판 손상현황(대구)

	
폭 0.3mm 미만 횡방향 균열(S9)	보수부 균열부 백태(S10)
	
균열부 백태(S12)	파손(S15)


【사진 3.2.2】 바닥판 손상현황(대구)(계속)

3) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 바닥판 하면에 발생한 백태는 일부 보수가 시행되어 있었으며, 보수부위는 재손상이 없는 양호한 상태로 확인되었다.
- 미보수된 균열(폭 0.3mm 미만) 및 망상균열은 손상의 진전이 없는 상태로 확인되었으나, 균열, 백태, 파손과 같은 손상들이 일부 추가로 조사되었다.

【표 3.2.2】 바닥판 하면 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
균열(m)(폭 0.3mm미만)	32.5	63.8	
망상균열(m ²)	18.1	68.35	
백태(m ²)	0.41	0.32	
파손(m ²)	-	0.02	

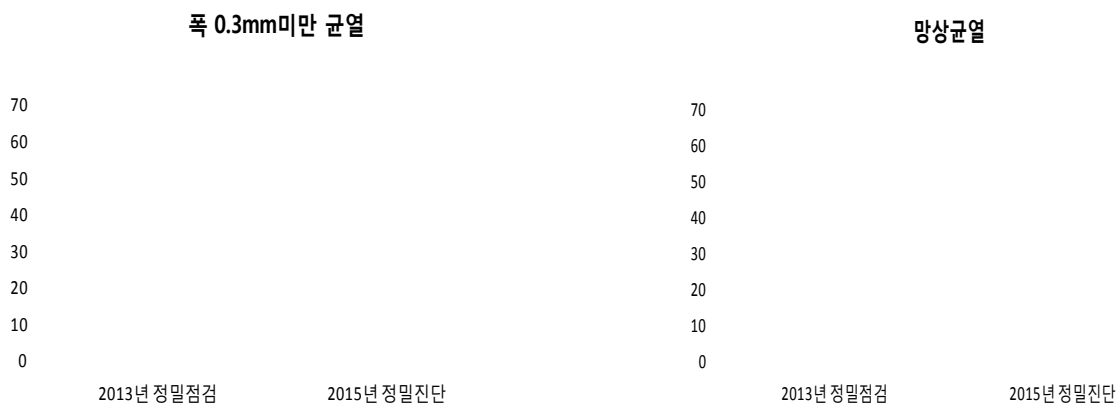

【그림 3.2.1】 바닥판 하면 기 점검 결과 비교(대구)


4) 검토의견

- 기 보수된 부위는 재손상이 없는 양호한 상태로 확인되었으며, 기 발생된 균열들은 진전이 없는 상태로 확인되어 발생된 균열들은 수렴된 상태로 사료되므로 표면처리보수를 실시하는 것이 내구성 확보 차원에서 바람직 할 것으로 판단된다.
- 바닥판 하면은 누수흔적 및 습윤상태의 백태가 없는 것으로 확인되어 방수층의 상태는 양호한 것으로 사료된다. 그러나, 남천교의 방수층은 침투식 방수를 실시하였으며, 침투식 방수는 균열 저항성이나 단기적인 방수효과 등의 문제점이 대두되어 교면포장의 상태와 더불어 바닥판 하면의 누수 여부에 대해 지속적으로 관찰을 실시해야 할 것이며, 방수층의 기능저하가 확인될 경우에는 방수층을 재시공 하되, 남천교는 종단경사가 다소 큰 교량이므로 경사로 인한 전단응력, 방수층의 밀림현상 등이 발생할 수 있으므로, 시트식은 지양하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.

나. 강박스 거더

1) 부재의 개요

- 남천교(대구)의 거더는 2.5m(B)×2.6m(H)×2열의 Steel Box Girder가 3경간 연속 및 4경간 연속이 혼재되어 시공되어 있으며, 각 경간의 거더 시·중점부에는 점검구가 설치되어 있다.
- 거더 외부는 고소작업차 및 교량점검차(굴절차)를 이용하였으며, 거더 내부는 도보를 이용하여 근접조사를 시행하였다.
- 외관조사시에는 붕괴유발부재(F.C.M)에 대해 보다 정밀한 점검을 실시하였으며, 특히, 피로균열 발생 부재, 부식에 의한 단면감소, 구조적인 변형 여부, 도장손상 등 안전성, 내구성 및 사용성에 영향을 미치는 결함에 대하여 조사를 수행하였다.

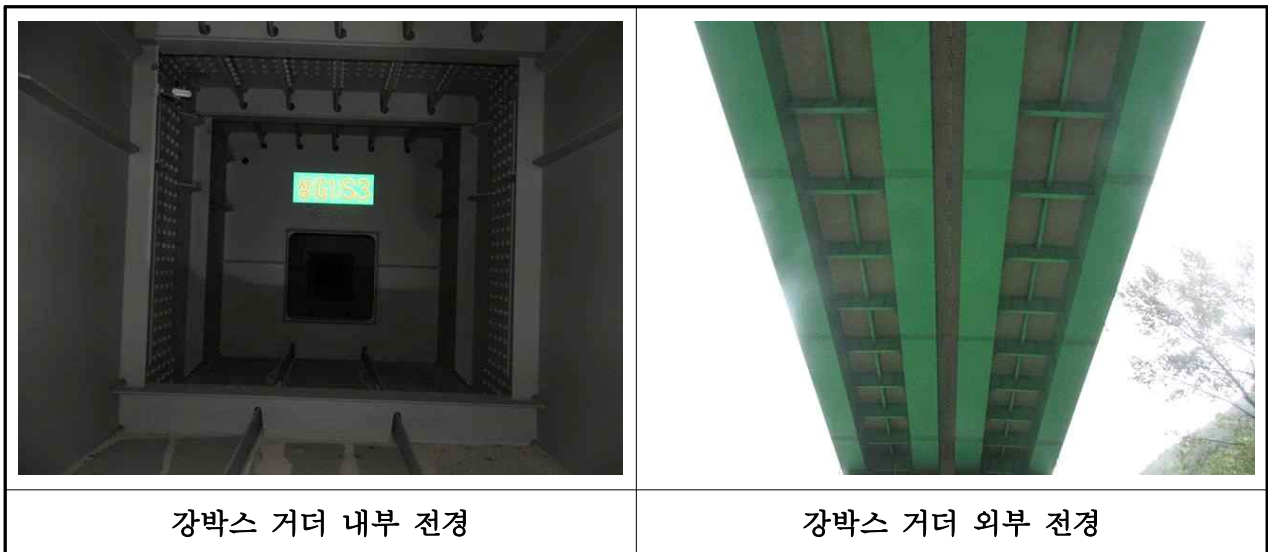

강박스 거더 내부 전경

강박스 거더 외부 전경

【사진 3.2.3】 강박스 거더 전경(대구)

2) 강박스 거더 내부

① 외관조사 결과

- 강박스 거더 내부는 전반적으로 손상이 없는 양호한 상태였으나, 도장손상 1개소와 환기구 볼트체결불량이 3개소 조사되었다.

【표 3.2.3】 강박스 거더 내부 외관조사 결과(대구)

구 분	도장손상(㎡/개소)	환기구 볼트체결 불량(개소)
S6	0.01/1	-
S11	-	3
합 계	0.01/1	3




【사진 3.2.4】 강박스 거더 내부 손상현황(대구)

② 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 기 점검 이후 거더 내부의 도장손상은 전반적으로 보수를 시행한 상태였으며, 보수부위는 들뜸과 같은 재손상이 없는 양호한 상태로 확인되었다.

【표 3.2.4】 Steel Box Girder 내부 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
도장손상(m²)	2.02	0.01	
환기구 볼트체결 불량(개소)	-	3	

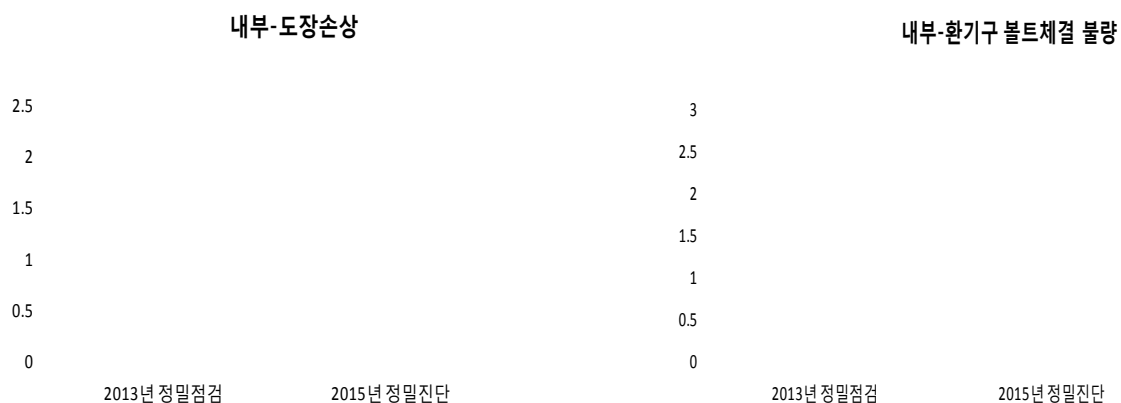

【그림 3.2.2】 Steel Box Girder 내부 기 점검 결과 비교(대구)

③ 검토의견

- 붕괴유발부재 및 인장과 압축응력이 공존하는 교번구간에 대해 보다 정밀한 점검을 실시한 결과, 특이손상이 없는 양호한 상태로 확인되어 남천교의 거더는 양호한 상태로 판단된다.
- 일부 조사된 손상들은 경미한 상태이므로 즉각적인 보수조치는 필요하지 않은 상태이나, 도장손상은 내구성 확보 차원에서 적정시기에 재도장을 실시하는 것이 바람직하다.


2) 강박스 거더 외부

① 외관조사 결과

- 강박스 거더 외부는 전반적으로 양호한 상태를 유지하고 있었으나, 도장손상이 2개소 조사되었다.

【표 3.2.5】 강박스 거더 외부 외관조사 결과(대구)

구 분	도장손상(㎡/개소)
S11	0.02/1
S12	0.1/1
합 계	0.12/2

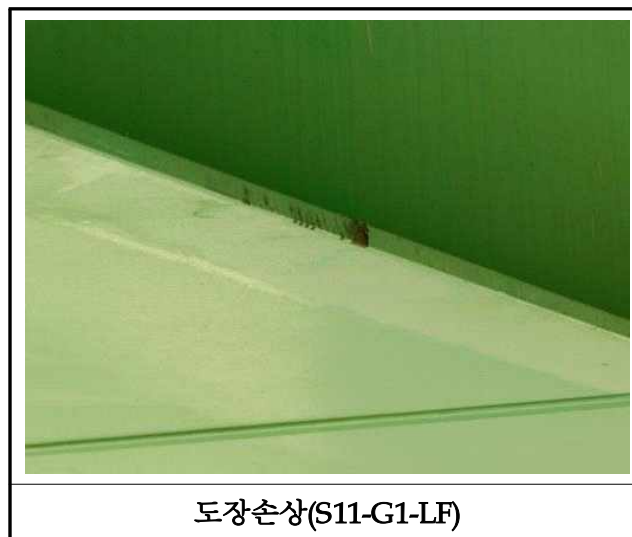

【사진 3.2.5】 강박스 거더 외부 손상현황(대구)

② 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 기 점검 이후 거더 외부의 도장손상은 전반적으로 보수를 시행한 상태였으며, 보수부위는 들뜸과 같은 재손상이 없는 양호한 상태로 확인되었다.
- 일부 미보수된 도장손상 부위는 손상의 진전 및 부식 등이 없는 상태로 확인되었다.

【표 3.2.6】 Steel Box Girder 외부 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
도장손상(㎡)	2.02	0.12	

외부-도장손상



【그림 3.2.3】 Steel Box Girder 외부 기 점검 결과 비교(대구)


③ 검토의견

- 붕괴유발부재 및 인장과 압축응력이 공존하는 교변구간에 대해 보다 정밀한 점검을 실시한 결과, 특이손상이 없는 양호한 상태로 확인되어 남천교의 거더는 양호한 상태로 판단된다.
- 거더 외부에 발생한 도장손상은 현재 손상의 정도가 경미한 상태이나, 공용중 외기 등에 의해 부식으로 진행될 수 있으므로 도장보수를 실시하는 것이 바람직하다.

다. 가로보 및 세로보

1) 부재의 개요

- 남천교(대구)의 거더와 거더 사이에는 가로보 및 세로보가 설치되어 있으며, 외관조사시에는 강박스 거더 외부 점검과 동일한 방법으로 조사를 실시하였다.

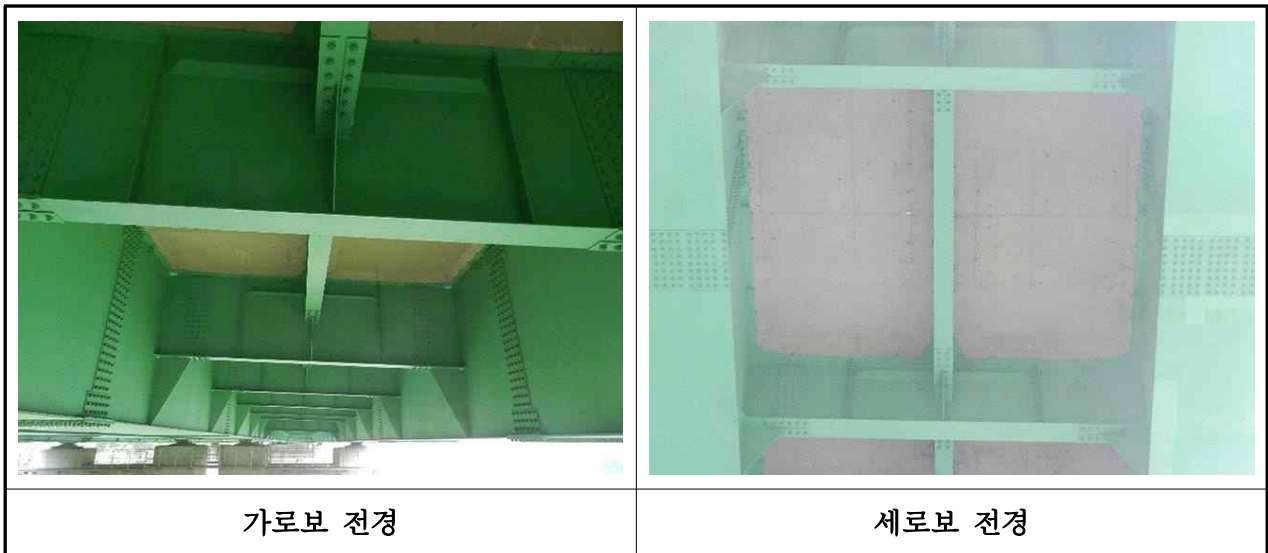

【사진 3.2.6】 가로보 및 세로보 전경(대구)

2) 외관조사 결과

- 가로보 및 세로보에 대한 외관조사 결과, 도장손상 및 부식, 용접부 결함, 강재 변형 등의 손상이 없는 전체적으로 양호한 상태로 조사되었다.

3) 기 점검(2015년 상반기) 결과와 비교

- 기 점검 이후 신규 손상의 발생은 없는 상태로 확인되었다.

3.2.2 하부구조

가. 교대

1) 부재의 개요

- 남천교(대구)의 교대는 역T형 형식이며, 기초는 직접기초가 연암층 상단에 시공되어 있는 것으로 확인되었다.
- 교대 법면은 보호블럭이 없는 자연사면으로 되어 있으며, 외관조사시에는 도보를 이용하여 근접조사를 시행하였다.



【사진 3.2.7】 교대 전경(대구)

2) 외관조사 결과

- 교대는 전반적으로 보수가 시행되어 있었으나, A1에서 폭 0.1mm 균열 2개소와 누수흔적 및 체수 등의 손상이 조사되었다.
- A1 신축이음부에서는 누수가 발생되어 구체에 체수를 유발시키고 있었으며, 누수부위 주변의 교량받침(Sh1)은 경미한 부식이 발생되어 있는 상태로 확인되었다.

【표 3.2.7】 교대 외관조사 결과(대구)

구 분	균열(m/개소)(폭 0.3mm미만)	체수(m³/개소)	누수흔적(m³/개소)
A1	2.2/2	1.5/1	1.25/1
A2	-	-	-
합 계	2.2/2	1.5/1	1.25/1

	
폭 0.3mm미만 수직균열(A1 구체)	폭 0.3mm미만 수직균열(A1 구체)
	
체수(A1 교좌면)	체수(A1 교좌면)
	
신축이음부 누수(A1 홍벽)	누수로 인한 교량받침 부식(A1 Sh1)


【사진 3.2.8】 교대손상현황(대구)

3) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 전차 점검 이후 폭 0.3mm미만의 균열이 1개소 추가로 조사되었으나, 기 발생된 손상 부위의 진전은 없는 상태로 확인되었다.

【표 3.2.8】 교대 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
균열(m)(폭 0.3mm미만)	1.2	2.2	
체수(m³)	4.0	1.5	

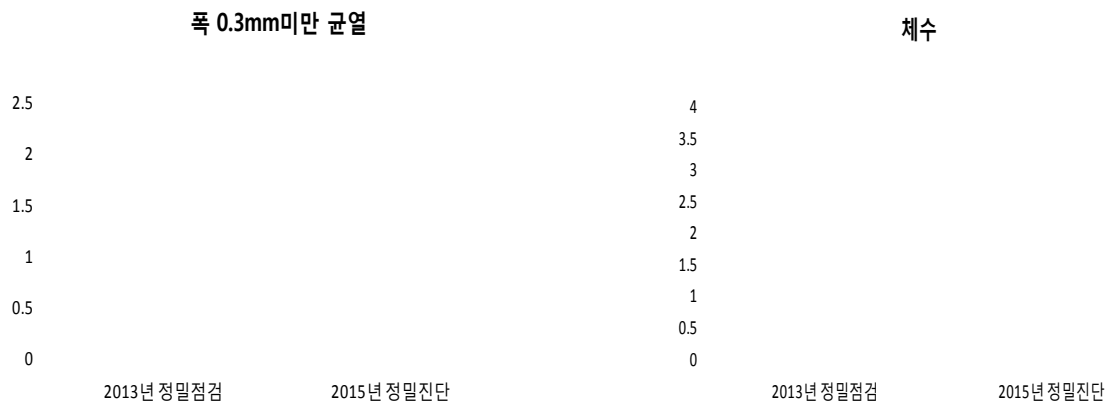

【그림 3.2.4】 교대 기 점검 결과 비교(대구)

4) 검토의견

- 교대 구체에 발생한 수직균열은 시공초기 건조수축 및 수화열 등 재료적·시공적인 원인에 의해 발생한 비구조적인 손상으로 판단되며, 내구성 확보 차원에서 표면처리보수를 실시하는 것이 바람직하다.
- 신축이음부 누수는 신축이음장치 중앙에서 발생하고 있었으며, 신축이음장치 본체 고무재 손상은 없는 상태로 확인되어 신축이음장치의 결합부 또는 후타재 접속부로 노면수가 유입되고 있는 것으로 사료된다. 현재, 누수로 인하여 교량받침이 경미하게 녹이 발생하였으나, 받침의 가동상태에 영향을 미칠만한 손상은 아닌 상태이며, 체수로 인한 콘크리트의 열화는 없는 것으로 확인되어 유도배수로 설치나 신축이음장치의 교체보다는 지속적인 주의관찰을 실시하는 것이 경제성 측면에서 바람직 할 것으로 판단된다.

나. 교각

1) 부재의 개요

- 남천교(대구)의 교각은 다주식(2주식) 교각이며, 기초는 직접기초로 시공되어 있다.
- 각각의 교각에는 점검로가 설치되어 있으며, 점검로는 상부에서 진출입이 가능하도록 설치되어 있다.
- 외관조사시에는 도보와 고소작업차를 이용하여 근접조사를 시행하였으며, 남천교(대구)의 교각에는 폭 0.3mm의 균열이 일부 조사되어 균열의 깊이를 확인하기 위하여 초음파 속도를 이용한 균열깊이를 1개소(P11) 실시하였다.




【사진 3.2.9】 교각 전경(대구)

2) 외관조사 결과

- 교각은 전반적으로 균열보수가 시행되어 있었으나, 기둥에서 폭 0.1~0.3mm 수직균열 및 망상균열, 체수, 들뜸 등의 손상이 조사되었다.
- P11 기둥에 발생한 폭 0.3mm 수직균열의 양상을 확인하기 위하여 초음파 속도를 이용하여 균열의 깊이를 측정한 결과, 균열의 깊이는 55.0mm로 측정되어 (실측 피복두께 97.8mm) 철근 깊이까지 균열이 진행되지는 않은 것으로 확인되었다.
- P7 교좌면에 발생한 체수는 신축이음장치 이음부에서 누수가 발생하여 체수를 유발시키고 있었으며, 누수부위 주변의 교량받침은 경미한 부식이 발생되어 있는 것으로 확인되었다.

【표 3.2.9】 교각 외관조사 결과(대구)

구 분	균열(m/개소) (폭 0.3mm 미만)	균열(m/개소) (폭 0.3mm 이상)	망상균열 (m²/개소)	채수 (m³/개소)	들뜸 (m²/개소)
P1	3.5/3	-	-	-	-
P2	-	-	-	-	-
P3	-	1.0/1	-	-	-
P4	-	-	-	-	-
P5	14.5/6	-	3.0/1	-	-
P6	4.8/5	-	-	-	-
P7	13.0/3	-	3.0/1	4.0/2	-
P8	9.5/6	-	2.0/1	-	-
P9	19.0/10	-	-	-	-
P10	26.5/11	7.0/3	6.0/2	-	-
P11	32.0/12	8.5/3	8.0/2	-	-
P12	9.5/7	-	2.0/1	-	0.06/1
P13	45.0/18	2.0/1	3.0/1	-	-
P14	32.8/13	4.0/2	3.0/1	-	-
P15	14.2/12	4.5/2	2.0/1	-	-
P16	8.7/6	-	-	-	-
P17	-	-	-	-	-
합 계	233.0/112	27.0/12	38.0/12	4.0/2	0.06/1

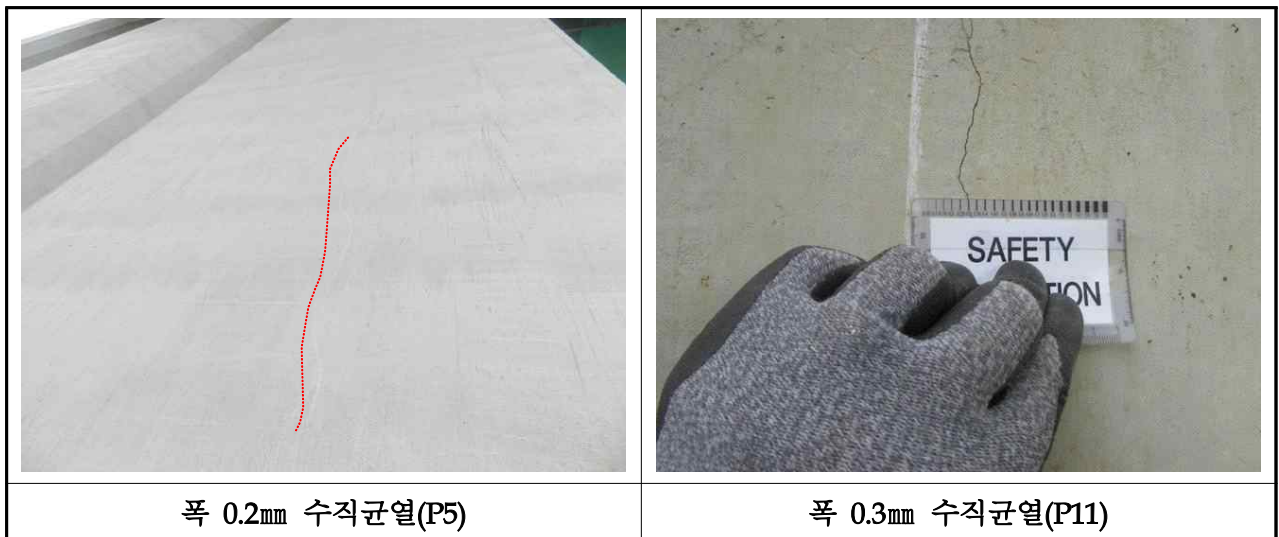

【사진 3.2.10】 교각 손상현황(대구)

	
돌뜸(P12)	망상균열(P15)
	
체수(P7)	체수로 인한 교량받침 부식(P7)

【사진 3.2.11】 교각 손상현황(대구)(계속)

	
폭 0.3mm 수직균열(P11)	균열깊이 측정(P11)


【사진 3.2.12】 균열깊이 측정(대구)

3) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 2013년 정밀점검 이후 일부 보수를 시행하였으며, 보수부위는 양호한 상태로 확인되었으며, 기 발생한 손상의 진전은 없는 상태였으나, 1방향 균열 및 2방향 균열이 추가로 조사되었다.

【표 3.2.10】 교각 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
균열(m)(폭 0.3mm미만)	24.6	233.0	
균열(m)(폭 0.3mm이상)	5.3	27.0	
망상균열(m ²)	4.0	38.0	
채수(m ²)	4.0	4.0	
들뜸(m ²)	-	0.06	

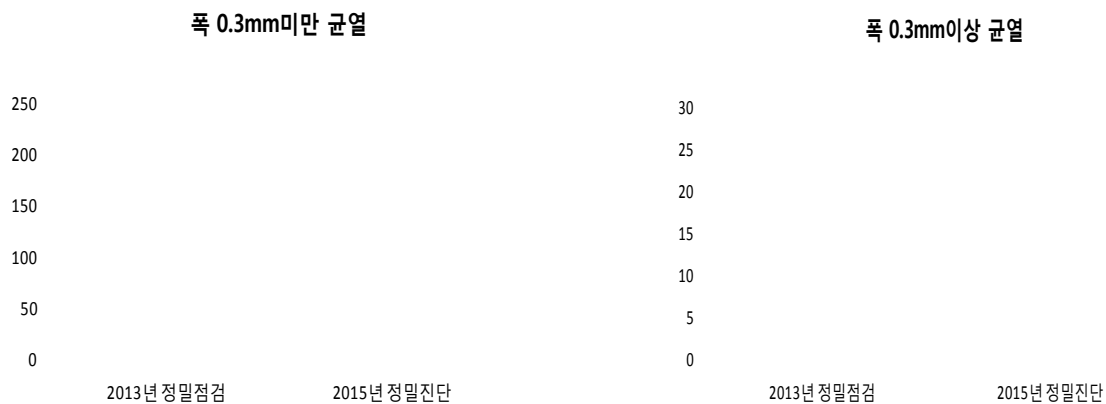

【그림 3.2.5】 교각 기 점검 결과 비교(대구)


4) 검토의견

- 금번 진단시 추가로 조사된 균열들은 균열의 패턴, 발생위치 등을 고려해 볼 때, 외력에 의해 추가로 발생한 균열이 아닌 콘크리트 양생시 수화열 및 시공초기 건조수축 등에 의해 발생한 시공초기 균열이 높은 교각의 점검으로 인한 애로사항으로 기존 점검시 근접한 육안조사가 어려웠던 것으로 사료되며, 조사된 손상들은 비구조적인 균열로 판단된다.
- 폭 0.3mm의 균열중 대표성을 나타낼만한 균열 1개소를 선정하여 균열깊이를 측정한 결과, 철근의 피복두께까지 균열이 진행되지는 않은 상태였으며, 일부 표면처리보수가 시행된 부위는 재손상이 발생하지 않은 양호한 상태로 확인되어 교각에 발생한 균열들은 진행이 수렴된 상태로 판단된다. 따라서, 주입보수 이외의 표면처리보수를 실시하여도 재손상이 발생하지 않을 것으로 사료된다.

3.2.3 교량받침

가. 부재의 개요

- 남천교(대구)의 교량받침은 포트받침이 총 46개소 설치되어 있으며, 교량받침의 배치도는 아래와 같다.
- 교량받침은 상부구조에서 발생한 하중을 하부구조로 전달하고 상부구조의 신축 및 회전에 능동적으로 대응하는 부재이며, 본 조사에서는 과반력 및 부반력 발생 여부, 온도변화 및 활하중에 의한 신축거동 여부 뿐만 아니라 강재 부식, 콘크리트 손상 여부 등 내구성, 기능성, 사용성 등에 대한 현장조사를 중점적으로 시행하였다.

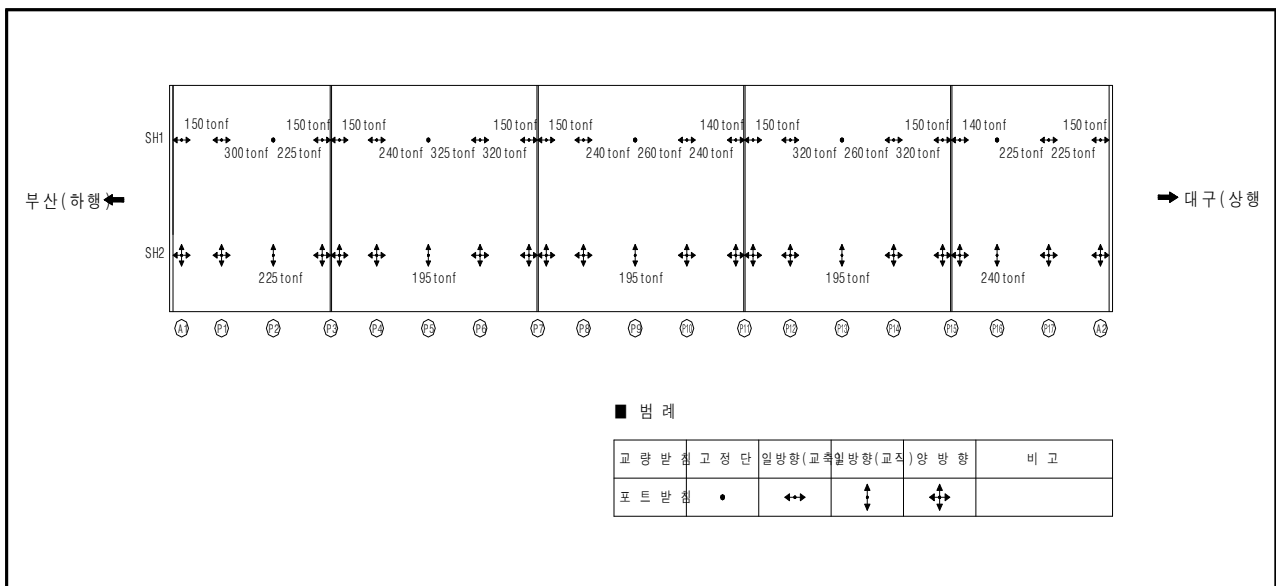

【그림 3.2.6】 교량받침 배치도(대구)



【사진 3.2.13】 교량받침 전경(대구)

나. 외관조사 결과

- 교량받침에 대한 외관조사 결과, 무수축물탈 및 받침콘크리트 균열, 도장손상, 부식 등의 손상이 일부 조사되었다.

【표 3.2.11】 교량받침 외관조사 결과(대구)


구 분	무수축물탈 균열 (m/개소)	받침Con'c 균열 (m/개소)	도장손상 (㎡/개소)	본체부식 (개소)	볼트부식 (개소)
A1	-	-	-	1	1
P4	-	-	0.03/1	-	-
P7	0.1/1	-	-	4	12
P10	0.2/2	-	-	-	-
P13	0.4/4	-	-	-	-
P15	-	0.4/2	-	-	-
A2	-	-	0.02/1	1	-
합 계	0.7/7	0.4/2	0.05/2	6	13



【사진 3.2.14】 교량받침 손상현황(대구)

다. 연단거리 검토

- 교대 및 교각의 교좌면은 상부구조로부터 집중하중을 받는 부위이고, 지진시에는 큰 수평력이 작용하는 곳이다. 연단거리가 짧으면 고정단에서는 콘크리트 구체 또는 교량받침이 파손될 수 있고, 가동단에서는 최악의 경우 받침이 벗어나 거더가 낙하할 수도 있다.
- 상부구조의 길이에 따라 '도로교설계기준(2010, 국토교통부)'에서는 최소값을 규정하고 있다.

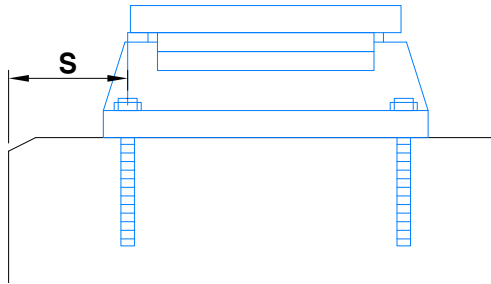

< 포트받침 >

- 거더의 경간길이 100m 이하

$$: S(\text{mm}) = 200 + 5L$$

- 거더의 경간길이 100m 이상

$$: S(\text{mm}) = 300 + 4L$$

여기서, L은 경간길이(m)

【그림 3.2.7】 도로교설계기준 연단거리 산출방법

1) 연단거리 산출

- 거더 경간길이(L=55.0m) : $200 + 5 \times 55.0 = 475.0(\text{mm})$

2) 연단거리 측정 결과

- 연단거리 측정 결과, 실측 연단거리가 계산 연단거리를 상회하고 있는 것으로 측정되어 시방규정을 만족하고 있는 것으로 검토되었다.



연단거리 측정

【사진 3.2.15】 연단거리 측정 전경(대구)

【표 3.2.12】 연단거리 측정 결과(대구)

구 분		계산 연단거리 (mm)	실측 연단거리(mm)		검토 결과
			Sh1	Sh2	
A1		475	540	530	O.K
P1	A1측	475	950	960	O.K
	A2측	475	990	1,000	O.K
P2	A1측	475	950	970	O.K
	A2측	475	950	940	O.K
P3	A1측	475	590	600	O.K
	A2측	475	580	600	O.K
P4	A1측	475	1,000	1,100	O.K
	A2측	475	960	1,000	O.K
P5	A1측	475	970	1,000	O.K
	A2측	475	990	950	O.K
P6	A1측	475	930	950	O.K
	A2측	475	880	910	O.K
P7	A1측	475	570	600	O.K
	A2측	475	640	610	O.K
P8	A1측	475	910	900	O.K
	A2측	475	1,050	1,000	O.K
P9	A1측	475	950	920	O.K
	A2측	475	980	1,000	O.K
P10	A1측	475	960	970	O.K
	A2측	475	910	950	O.K
P11	A1측	475	620	650	O.K
	A2측	475	590	600	O.K
P12	A1측	475	900	880	O.K
	A2측	475	910	930	O.K
P13	A1측	475	970	1,000	O.K
	A2측	475	980	1,000	O.K
P14	A1측	475	960	960	O.K
	A2측	475	990	950	O.K
P15	A1측	475	600	610	O.K
	A2측	475	620	630	O.K
P16	A1측	475	950	950	O.K
	A2측	475	950	950	O.K
P17	A1측	475	970	950	O.K
	A2측	475	1,000	1,100	O.K
A2		475	550	530	O.K

라. 교량받침 신축거동상태 검토

1) 온도변화에 따른 가동상태 검토

- 교량받침은 포트받침으로 현재 여유량을 실측함으로써 온도 변화와 활하중에 의한 거더의 처짐에 따른 신축시 이동량 부족으로 인한 받침의 기능 저하 여부를 검토하고자 하였다.

- 교량받침의 신축거동상태 검토시에는 이동량 측정 당시의 실측 온도(25.2℃, 9월 1일)를 이용하여 검토를 실시하였다.

2) 설계기준온도(-10℃ ~ 40℃(보통지방))에 따른 여유량 검토

- 교량받침의 이동량을 검토한 결과, 온도변화에 따른 수축 및 신장시 가동여유량을 확보하고 있는 것으로 평가되었다.

【표 3.2.13】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 산정(대구)

구 분	온도변화 (ΔT , °C)		선팽창 계수 (α)	신축거더길이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량 (mm)	최대 받침 이동량(mm)	
	동절기	하절기			동절기	하절기		동절기 (최대 수축시)	하절기 (최대 신장시)
A1	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	110	46.5	19.5	11.6	46.5	31.1
P1	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	55	23.2	9.8	-	23.2	9.8
P2	고정단								
P3	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	55	23.2	9.8	-	23.2	9.8
	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	110	46.5	19.5	11.6	46.5	31.1
P4	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	55	23.2	9.8	-	23.2	9.8
P5	고정단								
P6	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	55	23.2	9.8	-	23.2	9.8
P7	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	110	46.5	19.5	11.6	46.5	31.1
	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	110	46.5	19.5	11.6	46.5	31.1
P8	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	55	23.2	9.8	-	23.2	9.8
P9	고정단								
P10	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	55	46.5	9.8	-	23.2	9.8
P11	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	110	46.5	19.5	11.6	46.5	31.1
	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	110	46.5	19.5	11.6	46.5	31.1
P12	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	55	23.2	9.8	-	23.2	9.8
P13	고정단								
P14	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	55	46.5	9.8	-	23.2	9.8
P15	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	110	46.5	19.5	11.6	46.5	31.1
	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	55	23.2	9.8	-	23.2	9.8
P16	고정단								
P17	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	55	23.2	9.8	-	23.2	9.8
A2	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	110	46.5	19.5	11.6	46.5	31.1
1) 조사당시 온도 : 25.2℃(조사일 : 2015년 9월 1일, 실측온도)									
2) 검토온도 : -10℃ ~ 40℃(보통지방)									
3) 신축장 100m 이상 교량의 경우 신장시에만 거더의 처짐에 의한 이동량 고려(도로설계요령, 2009)									

【표 3.2.14】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과(대구)

구 분		점검당시 실측이동량(mm)	최대 받침 이동량(mm)		실측 받침 가동여유량(mm)		받침용량 (mm)	검토 결과
			최대 수축 이동량	최대 신장 이동량	수축 여유량	신장 여유량		
A1	Sh1	25(A1)	46.5	31.1	105	55	±80	O.K
	Sh2	20(A1)			100	60	±80	O.K
P1	Sh1	10(A1)	23.2	9.8	60	40	±50	O.K
	Sh2	0			50	50	±50	O.K
P2		고정단						
P3	Sh1	5(A1)	23.2	9.8	45	55	±50	O.K
	Sh2	3(A2)			53	47	±50	O.K
	Sh3	20(A1)	46.5	31.1	100	60	±80	O.K
	Sh4	10(A1)			90	70	±80	O.K
P4	Sh1	20(A1)	23.2	9.8	70	30	±50	O.K
	Sh2	10(A2)			40	60	±50	O.K
P5		고정단						
P6	Sh1	20(A1)	23.2	9.8	30	70	±50	O.K
	Sh2	5(A1)			45	55	±50	O.K
P7	Sh1	15(A1)	46.5	31.1	65	95	±80	O.K
	Sh2	20(A2)			100	60	±80	O.K
	Sh3	20(A1)	46.5	31.1	100	60	±80	O.K
	Sh4	25(A1)			105	55	±80	O.K
P8	Sh1	10(A1)	23.2	9.8	60	40	±50	O.K
	Sh2	10(A1)			60	40	±50	O.K
P9		고정단						
P10	Sh1	5(A1)	23.2	9.8	45	55	±50	O.K
	Sh2	5(A1)			45	55	±50	O.K
P11	Sh1	5(A2)	46.5	31.1	85	75	±80	O.K
	Sh2	8(A2)			88	72	±80	O.K
	Sh3	10(A1)	46.5	31.1	90	70	±80	O.K
	Sh4	10(A1)			90	70	±80	O.K
P12	Sh1	15(A1)	23.2	9.8	65	35	±50	O.K
	Sh2	15(A1)			65	35	±50	O.K
P13		고정단						
P14	Sh1	5(A1)	23.2	9.8	45	55	±50	O.K
	Sh2	5(A1)			45	55	±50	O.K
P15	Sh1	10(A2)	46.5	31.1	90	70	±80	O.K
	Sh2	5(A2)			85	75	±80	O.K
	Sh3	20(A1)	23.2	9.8	70	30	±50	O.K
	Sh4	20(A1)			70	30	±50	O.K
P16		고정단						
P17	Sh1	10(A1)	23.2	9.8	40	60	±50	O.K
	Sh2	10(A1)			40	60	±50	O.K
A2	Sh1	10(A1)	46.5	31.1	70	90	±80	O.K
	Sh2	10(A1)			70	90	±80	O.K
주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K								


주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K

마. 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 받침장치에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상의 진전 여부를 검토한 결과, 기 발생된 손상의 진전은 없었으나, 일부 손상이 추가로 조사되었으며, 이는 외력에 의해 발생된 손상이 아닌 공용년수 증가에 따라 손상이나, 상세한 육안조사를 실시하여 추가 조사된 것으로 사료되며, 특이사항은 없는 것으로 판단된다.

【표 3.2.15】 교량받침 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
무수축몰탈 균열(m)	0.5	0.7	
받침콘크리트 균열(m)	0.2	0.4	
도장손상(m ²)	0.02	0.05	
본체부식(개소)	2	6	
볼트부식(개소)	12	13	

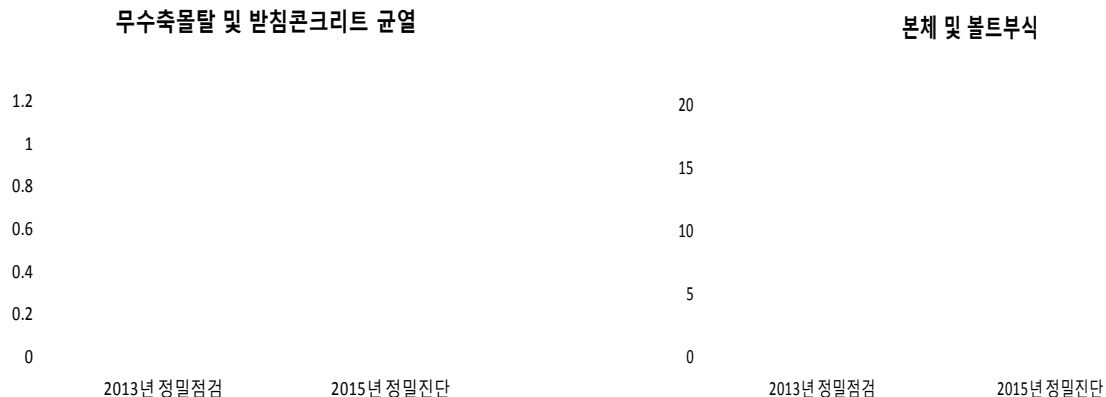

【그림 3.2.8】 교량받침 기 점검 결과 비교(대구)


바. 검토의견

- 남천교(대구)의 교량받침은 온도변화에 따른 수축 및 신장시 가동여유량을 확보하고 있는 것으로 확인되어 가동상태는 양호한 것으로 판단된다.
- 무수축몰탈 및 받침콘크리트에 발생된 균열들의 원인은 몰탈 양생시 발생하는 수화열 및 콘크리트 건조수축시 발생하는 마찰력에 의한 응력으로 인하여 미세균열이 유발된 것으로 판단되며, 손상이 경미한 상태이므로 보수는 불필요 할 것으로 판단된다.
- 받침에 발생된 부식은 신축이음장치 누수에 의한 손상이나, 가동상태에 영향을 미치지 않는 경미한 녹발생으로 확인되어 신축이음장치의 교체는 필요하지 않으며, 미관성 제고 차원에서 재도장을 실시하는 것이 바람직하다.

3.2.4 신축이음장치

가. 부재의 개요

- 남천교(대구)의 신축이음장치는 A1, P3, P11, P15, A2에 Rail Joint가 시공되어 있으며, P7은 Finger Joint가 시공되어 있다.
- P7은 이상소음 발생으로 인하여 2010년 12월에 Rail Joint → Finger Joint로 교체한 상태로 확인되었다.
- 외관조사시에는 도보를 이용하여 근접조사를 시행하였으며, 특히, Rail Joint는 신축이음장치 하부에서 베어링 및 탄성패드 탈락, 서포트빔 파손에 의한 이상음 발생과 방수 고무썰(Rubber Seal) 파손으로 인한 누수 등에 대해 중점적으로 조사를 실시하였다.

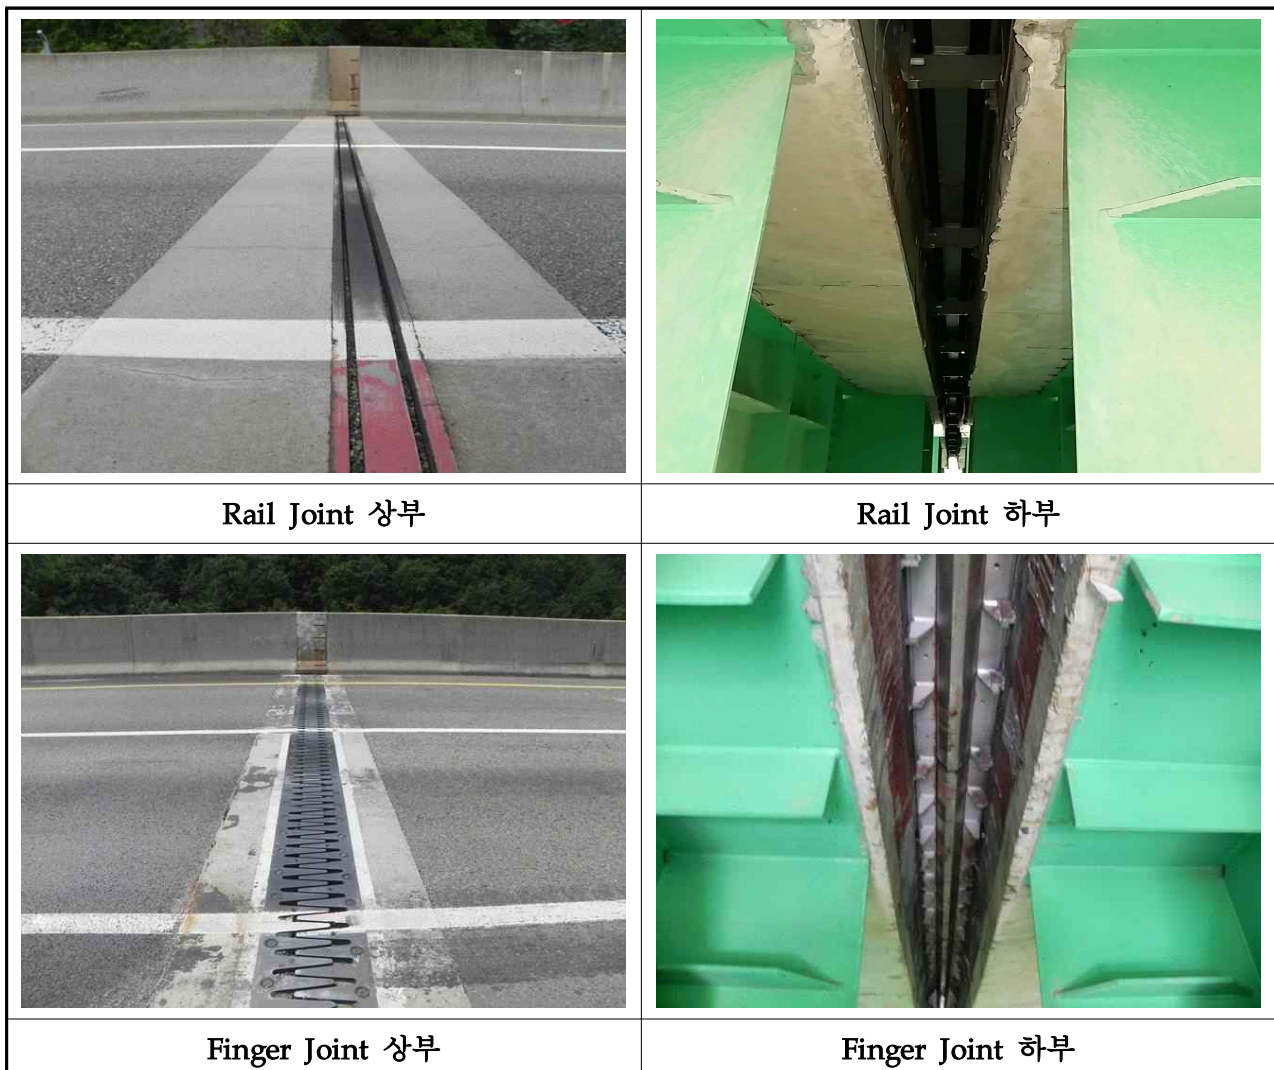

【사진 3.2.16】 신축이음장치 전경(대구)

나. 외관조사 결과




- 신축이음장치에 대한 외관조사 결과, 본체 부식 및 유간 내 이물질 퇴적, 후타재 균열 및 파손, 누수 등의 손상이 조사되었다.
- Rail Joint 하부는 서포트빔, 탄성패드 등의 설치상태는 이상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.
- P7에 설치된 Finger Joint는 후타재 보존형 시공법을 이용하여 기존의 Rail Joint 본체를 해체한 후, 브라켓 설치 및 핑거 상판을 용접하는 방식을 적용하였다.
- Finger Joint 하부는 전반적으로 브라켓 설치시 전반적인 용접미흡이 확인되었으며, 물받이관 이음부에서 누수가 발생하여 P7 교좌면에 체수 및 받침부식을 유발시키고 있는 것으로 조사되었다.

【표 3.2.16】 신축이음장치 외관조사 결과(대구)

위 치	구 분	손상내용	비고
A1	Rail Joint (No.160)	본체 ▪ 본체부식(2.5m/1개소) ▪ 유간 이물질 퇴적(2.5m/1개소) ▪ 신축이음부 누수(1개소)	
		후타재 ▪ 후타재 균열(4.5m/15개소)	
P3	Rail Joint (No.160)	본체 ▪ 본체부식(2.5m/1개소) ▪ 유간 이물질 퇴적(2.5m/1개소)	
		후타재 ▪ 후타재 균열(2.7m/9개소)	
P7	Finger Joint (No.240)	본체 ▪ 유간 이물질 퇴적(1.5m/1개소) ▪ 브라켓 전반적 용접 미흡 ▪ 물받이관 이음부 누수(2개소)	
		후타재 ▪ 후타재 균열(4.4m/11개소) ▪ 후타재 파손(0.05m²/1개소)	
P11	Rail Joint (No.240)	본체 ▪ 본체부식(2.5m/1개소) ▪ 유간 이물질 퇴적(2.5m/1개소)	
		후타재 ▪ 후타재 균열(1.5m/3개소)	
P15	Rail Joint (No.160)	본체 ▪ 본체부식(2.5m/1개소) ▪ 유간 이물질 퇴적(2.5m/1개소)	
		후타재 ▪ 후타재 균열(2.5m/5개소)	
A2	Rail Joint (No.160)	본체 ▪ 본체부식(2.5m/1개소) ▪ 유간 이물질 퇴적(2.5m/1개소)	
		후타재 ▪ 후타재 균열(1.5m/6개소)	

	
후타재 균열(EXP.J1)	본체 부식 및 이물질 퇴적(EXP.J1)
	
본체 부식 및 이물질 퇴적(EXP.J2)	후타재 균열 및 이물질 퇴적(EXP.J3)
	
브라켓 용접미흡(EXP.J3)	브라켓 용접미흡(EXP.J3)

【사진 3.2.17】 신축이음장치 손상현황(대구)

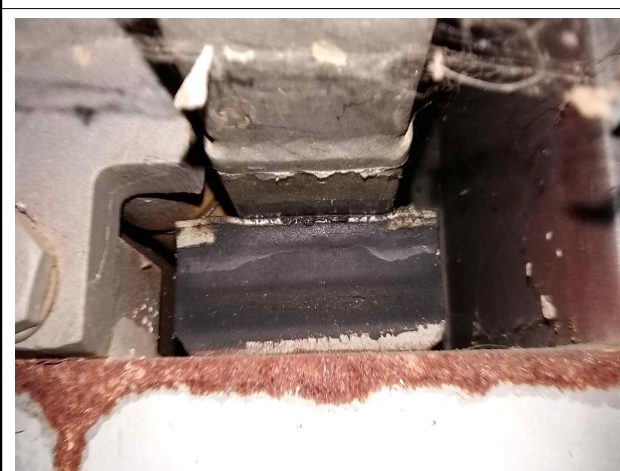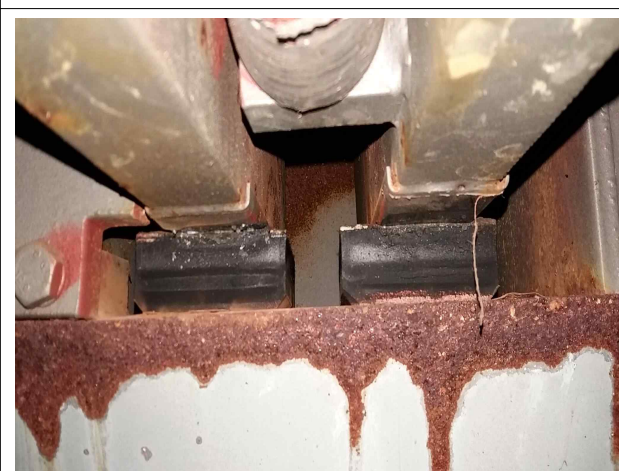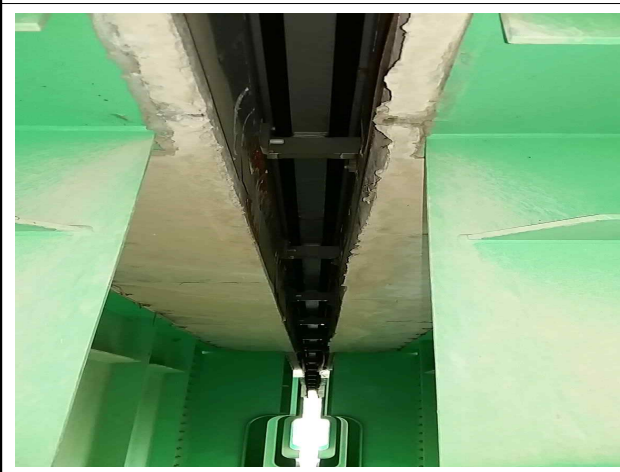
	
물받이관 이음부 누수(EXP.J3)	본체 부식 및 이물질 퇴적(EXP.J6)
	
탄성패드 설치상태 양호(EXP.J1)	탄성패드 설치상태 양호(EXP.J4)
	
서포트빔 및 본체(프로파일) 상태양호(EXP.J2)	서포트빔 및 본체(프로파일) 상태양호(EXP.J4)

【사진 3.2.18】 신축이음장치 손상현황(대구)

다. 신축이음 신축거동상태 검토

1) 온도변화에 따른 가동상태 검토

- 본 교량의 신축거동상태를 확인하기 위해 2회((1차:25.2℃, 9월1일), 2차:13.5℃, 11월11일))에 걸쳐 신축이음장치, 바닥판 거더 상·하부에 대한 유간을 측정하였고, 이론 변동량과의 비교를 통해 신축거동상태를 검토하였다. 또한, 측정된 유간으로부터 최대 온도 상승시 신장량과 최저 온도 하강시 수축량을 계산하여 유간확보 여부를 검토하였다.

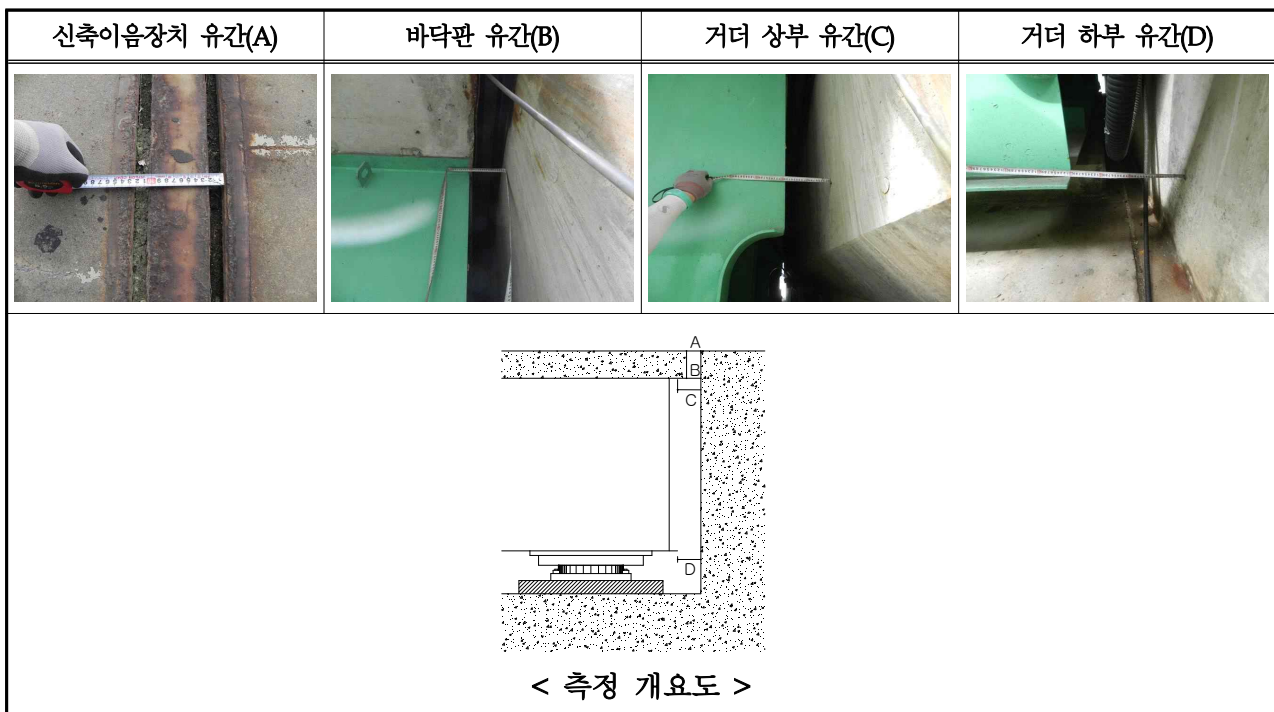

【사진 3.2.19】 신축이음 유간 측정방법(대구)

【표 3.2.17】 신축이음 유간 측정결과(대구)

측정위치	측 정 값(mm)								비 고
	신축이음장치(A)		바닥판(B)		거더 상부(C)		거더 하부(D)		
	1차	2차	1차	2차	1차	2차	1차	2차	
EXP.J1(A1)	43	56	155	175	213	230	412	425	Rail Joint(No.160)
EXP.J2(P3)	30	52	210	230	335	343	300	326	Rail Joint(No.160)
EXP.J3(P7)	90	120	330	355	420	435	390	420	Finger Joint(No.240)
EXP.J4(P11)	40	67	330	358	450	465	410	448	Rail Joint(No.240)
EXP.J5(P15)	30	55	190	222	285	343	285	308	Rail Joint(No.160)
EXP.J6(A2)	40	60	190	205	190	205	400	414	Rail Joint(No.160)

- 9월(25.2℃)과 11월(13.5℃)의 온도 변화에 따른 변동량 측정결과, 실측 변동량과 이론 변동량이 미소하게 차이가 발생하고 있었으나, 그 차이는 최대 6.8mm에 불과하며, 10년의 공용기간 동안 특이손상이 발생하지 않은 점으로 보아 전반적으로 이론치와 유사하게 가동하고 있는 것으로 판단된다.

【표 3.2.18】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동상태 검토결과(대구)

측정위치		측정유간(mm)		변동량(mm)		비 고
		1차	2차	실측치	이론치	
EXP.J1(A1)	신축이음장치	43	56	13	15.4	
	바닥판 단부	155	175	20		
EXP.J2(P3)	신축이음장치	30	52	22	23.2	
	바닥판 단부	210	230	20		
EXP.J3(P7)	신축이음장치	90	120	30	23.2	
	바닥판 단부	330	355	25		
EXP.J4(P11)	신축이음장치	40	67	28	23.2	
	바닥판 단부	330	358	28		
EXP.J5(P15)	신축이음장치	30	55	25	30.9	
	바닥판 단부	190	222	32		
EXP.J6(A2)	신축이음장치	40	60	20	15.4	
	바닥판 단부	190	205	15		

2) 설계기준온도(-10℃ ~ 40℃(보통지방))에 따른 여유량 검토

- 신축이음 유간을 검토한 결과, 온도변화에 따른 수축 및 신장시 여유량을 확보하고 있는 것으로 평가되었다.

【표 3.2.19】 신축이음 신축이동량 산정(대구)

구 분	온도변화 (ΔT, ℃)		선팅창 계수 (α)	신축거더 길이(L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량 (mm)	계산 이동량(mm)	
	동절기	하절기			동절기	하절기		동절기 (최대 수축시)	하절기 (최대 신장시)
EXP.J1(A1)	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	110	46.5	19.5	11.6	58.1	19.5
EXP.J2(P3)	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	165	69.7	29.3	11.6	81.3	29.3
EXP.J3(P7)	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	220	92.9	39.1	23.2	116.1	39.1
EXP.J4(P11)	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	220	92.9	39.1	23.2	116.1	39.1
EXP.J5(P15)	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	165	69.7	29.3	11.6	81.3	29.3
EXP.J6(A2)	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	110	46.5	8.3	11.6	58.1	8.3

1) 조사당시 온도 : 25.2℃(조사일 : 2015년 9월 1일, 실측온도)
 2) 검토온도 : -10℃ ~ 40℃(보통지방)
 3) 신축장 100m 이상 교량의 경우 수축시에만 거더의 처짐에 의한 이동량 고려(도로설계요령, 2009)

【표 3.2.20】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동여유량 검토결과(대구)

구 분		계산 이동량(mm)		점검당시 실측유간(mm) ③	허용량(mm) ④	신축 여유량(mm)		검토 결과
		최대 수축시 ①	최대 신장시 ②			최대 수축시 ④-(①+③) ④	최대 신장시 ③-② ③	
EXP.J1(A1)	신축이음장치	58.1	19.5	43.0	160	58.9	23.5	O.K
	바닥판 단부	46.5	19.5	155.0	-	-	135.5	O.K
EXP.J2(P3)	신축이음장치	81.3	29.3	30.0	160	48.7	0.7	O.K
	바닥판 단부	69.7	29.3	210.0	-	-	180.7	O.K
EXP.J3(P7)	신축이음장치	116.1	39.1	90.0	240	33.9	50.9	O.K
	바닥판 단부	116.1	39.1	330.0	-	-	290.9	O.K
EXP.J4(P11)	신축이음장치	116.1	39.1	40.0	240	83.9	0.9	O.K
	바닥판 단부	116.1	39.1	330.0	-	-	290.9	O.K
EXP.J5(P15)	신축이음장치	81.3	29.3	30.0	160	48.7	0.7	O.K
	바닥판 단부	69.7	29.3	190.0	-	-	160.7	O.K
EXP.J6(A2)	신축이음장치	58.1	8.3	40.0	160	61.9	31.7	O.K
	바닥판 단부	46.5	8.3	190.0	-	-	181.7	O.K
주) 판정 : $0.0\text{mm} \leq \text{신축 여유량} \leq \text{허용량} \Rightarrow \text{O.K}$								

라. 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 신축이음장치에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상의 변화 여부를 검토한 결과, 기 발생된 손상의 진전은 없었으나, Exp.J3(P7)에서 후타재 균열 및 누수 등의 손상이 추가로 조사되었다.

【표 3.2.21】 신축이음장치 기 점검 결과 비교(대구)

구 분		2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
본체	부식(m)	12.5	12.5	
	이물질 퇴적(m)	14.0	14.0	
	누수(개소)	1	3	
후타재	균열(m)	8.4	17.1	
	파손(m ²)	-	0.05	



【그림 3.2.9】 신축이음장치 기 점검 결과 비교(대구)

마. 검토 결과

- 남천교(대구)의 신축이음부는 온도변화에 따른 수축 및 신장시 여유량을 확보하고 있는 것으로 확인되어 신축거동상태는 양호한 것으로 판단된다.
- 후타재는 줄눈이 없이 콘크리트를 타설한 상태이므로 시공초기 건조수축 및 온도차에 의해 균열이 발생하거나, 공용 중 중차량 등의 반복통행 및 충격 등이 복합적으로 작용하여 균열이 발생한 것으로 판단되며, 현재 균열의 폭은 경미한 상태이므로 표면처리보수를 실시한다면, 차량의 주행으로 인하여 보수재가 탈락 할 가능성이 높은 관계로 보수보다는 지속적인 주의관찰이 바람직 할 것으로 판단된다.
- 갯길측에 발생한 본체 부식은 유간 내 이물질 퇴적으로 인한 체수의 발생으로 인하여 유발된 것으로 판단되며, 부식의 정도는 경미한 상태이므로 보수조치는 필요하지 않으나 원활한 기능 유지를 위해 정기적인 청소를 실시해야 할 것으로 판단된다.
- Exp.J3(P7)의 브라켓 용접미흡의 경우 브라켓의 탈락이 확인되지 않았으며, 용접 시공부위도 양호한 것으로 확인된 바, 보수보다는 향후 점검 및 진단시 신축이음장치 단차 및 브라켓 탈락 등에 대하여 주기적이고 지속적인 관찰을 실시하는 것이 바람직하다.
- Exp.J3(P7) 물받이관 이음부 누수는 교량받침의 부식 및 콘크리트 열화 방지 차원에서 누수부위에 실란트 마감을 이용한 보수가 요구되며, Exp.J1(A1)에 발생된 누수는 유간이 15cm정도로 협소하여 정확한 누수 위치를 찾을수는 없었으며, 누수량 및 누수로 인한 교량받침의 부식은 경미하며, 교량받침의 가동상태는 양호한 것으로 확인되어 현 시점에서 신축이음장치의 교체 시점까지 지속적인 주의관찰을 실시하는 것이 바람직하다.

3.2.5 교면포장

가. 부재의 개요

- 남천교(대구)의 교면은 아스팔트(T=80mm)로 포장되어 있으며, 교면방수는 침투식 방수층으로 시공되어 있는 것으로 확인되었다.



【사진 3.2.20】 교면포장 전경(대구)

나. 외관조사 결과

- 교면포장에 대한 외관조사 결과, 아스팔트 노후화의 일종인 라벨링이 국부적으로 발생되어 있었으나, 굵은 골재까지 탈리되지는 않은 상태였으며, 패임 및 포트홀 등의 손상이 일부 조사되었다.

【표 3.2.22】 교면포장 외관조사 결과(대구)

구 분	라벨링(m²/개소)	패임(m²/개소)	파손, 포트홀(m²/개소)
S1	-	0.77/10	-
S2	11.5/2	-	-
S3	40.0/2	-	-
S4	-	-	-
S5	-	-	-
S6	-	-	-
S7	-	-	-
S8	60.0/3	0.2/1	-
S9	55.0/2	-	-

【표 3.2.22】 교면포장 외관조사 결과(대구)(계속)

구 분	라벨링(m ² /개소)	패임(m ² /개소)	파손, 포트홀(m ² /개소)
S10	50.0/1	0.05/1	0.04/1
S11	31.5/3	-	-
S12	19.0/4	0.05/1	-
S13	12.0/2	0.09/3	-
S14	-	0.25/8	-
S15	-	-	-
S16	25.8/3	0.27/4	-
S17	21.0/1	0.3/1	0.02/2
S18	26.0/3	0.08/3	-
합 계	351.8/26	2.06/2	0.06/2



【사진 3.2.21】 교면포장 손상현황(대구)

다. 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 기 점검 이후 신규 손상의 발생 및 보수부 재손상이 경미하게 발생되어 있으나, 이는 공용년수 증가에 따른 손상의 발생이며, 사용성에는 문제가 없는 것으로 확인되었다.

【표 3.2.23】 교면포장 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
라벨링(m ²)	128.0	351.8	
패임(m ²)	4.9	2.06	
파손, 포트홀(m ²)	0.02	0.06	



【그림 3.2.10】 교면포장 기 점검 결과 비교(대구)

라. 검토 의견

- 라벨링은 포장면의 노후화에 의해 발생하는 손상으로 조사 당시 세립 골재만 탈리되어 있는 경미한 상태로 확인되었다. 현재, 라벨링이 주행차량에 미치는 영향은 없는 상태로 판단되어 보수조치는 필요하지 않은 상태이며, 지속적인 주의관찰 후 노후화가 더욱 진전되어 굵은 골재가 탈리될 시점에는 보수를 실시해야 할 것으로 판단된다.
- 패임, 포트홀 등의 손상은 방치할 경우 제설제 및 우수의 유입 등에 의해 손상 규모가 확대될 수 있으므로 적정시기에 보수조치를 실시하는 것이 바람직하다.

3.2.6 기타부재

가. 배수시설

1) 부재의 개요

- 남천교(대구)는 교량의 횡단구배(-2.00%)에 따라 우측 캔틸레버에 배수시설이 설치되어 있다.




【사진 3.2.22】 배수구 및 배수관 전경(대구)

2) 외관조사 결과

- 배수시설에 대한 외관조사 결과, 배수관 접합부 누수, 배수관 지지대 탈락, 배수구 막힘 등의 손상이 조사되었으나, 배수시설의 기능상태는 전반적으로 양호한 것으로 확인되었다.

【표 3.2.24】 배수시설 외관조사 결과(대구)

구 분	배수관 지지대 탈락(개소)	배수관 접합부 누수(개소)	배수구 막힘(개소)
S1	1	-	-
S5	-	-	1
S6	-	-	-
S7	1	-	-
S10	1	1	1
S11	1	1	-
S12	-	1	-
합 계	4	3	2

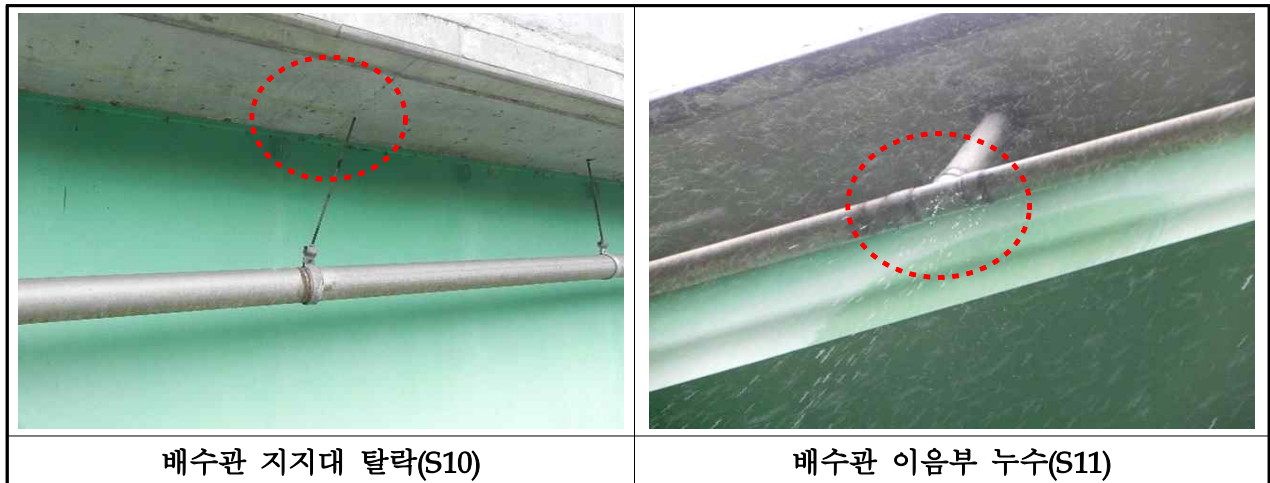

【사진 3.2.23】 배수시설 손상현황(대구)

3) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 기 점검 이후 일부 보수를 실시하였으나, 배수관 지지대 탈락 및 이음부 누수, 배수구 막힘과 같은 손상들이 추가로 조사되었다.

【표 3.2.25】 배수시설 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
배수관 지지대 탈락(개소)	10	4	
배수관 이음부 누수(개소)	1	3	
배수구 막힘(개소)	3	2	



【그림 3.2.11】 배수시설 기 점검 결과 비교(대구)

4) 검토 의견

- 남천교(대구)의 교면포장은 체수 등의 손상이 없는 상태로 배수시설의 기능상태는 양호한 것으로 판단되나, 사용성 확보 측면에서 조사된 손상들에 대해서는 보수조치를 실시하는 것이 바람직하다.

나. 난간 및 연석(방호벽, 중앙분리대)

1) 부재의 개요

- 남천교(대구)의 방호벽 및 중앙분리대는 철근콘크리트로 시공되어 있으며, S1~S9 방호벽에는 방음벽이 설치되어 있다.
- 남천교 방호벽의 높이는 노면으로부터 105cm로 확인되어 차량방호울타리 적정 설치높이인 100cm(도로안전시설 설치 및 관리 지침)에 만족하고 있는 것으로 확인되었다.



【사진 3.2.24】 난간 및 연석 전경(대구)

2) 외관조사 결과


- 방호벽에 대한 외관조사 결과, 전반적으로 보수를 시행한 상태였으나, 보수가 미시행된 균열과 보수부 재균열이 일부 확인되었으며, 균열 발생 부위는 전반적으로 백태를 동반하고 있는 상태로 확인되었다.

【표 3.2.26】 난간 및 연석 외관조사 결과(대구)

구 분	균열(m/개소) (폭 0.3mm미만)	보수부 재균열(m/개소) (폭 0.3mm미만)	균열부 백태 (㎡/개소)	보수부 재균열 및 백태 (㎡/개소)
S1	-	-	-	-
S2	-	-	0.1/1	0.1/1
S3	-	-	-	-
S4	-	-	-	0.48/8
S5	-	-	0.3/1	-

【표 3.2.26】 난간 및 연석 외관조사 결과(대구)(계속)

구 분	균열(m/개소) (폭 0.3mm미만)	보수부 재균열(m/개소) (폭 0.3mm미만)	균열부 백태 (㎡/개소)	보수부 재균열 및 백태 (㎡/개소)
S6	-	-	0.2/2	-
S7	-	0.8/1	0.3/3	0.1/1
S8	-	-	-	0.44/6
S9	-	-	-	0.4/4
S10	-	-	0.04/1	0.1/1
S11	-	-	0.46/5	-
S12	1.2/1	-	0.2/2	0.2/2
S13	-	1.1/2	0.1/1	-
S14	-	-	0.6/6	-
S15	-	-	1.3/13	-
S16	-	6.0/6	0.1/1	-
S17	-	-	-	-
S18	-	2.0/2	-	0.1/1
합 계	1.2/1	9.9/11	3.7/6	1.92/24

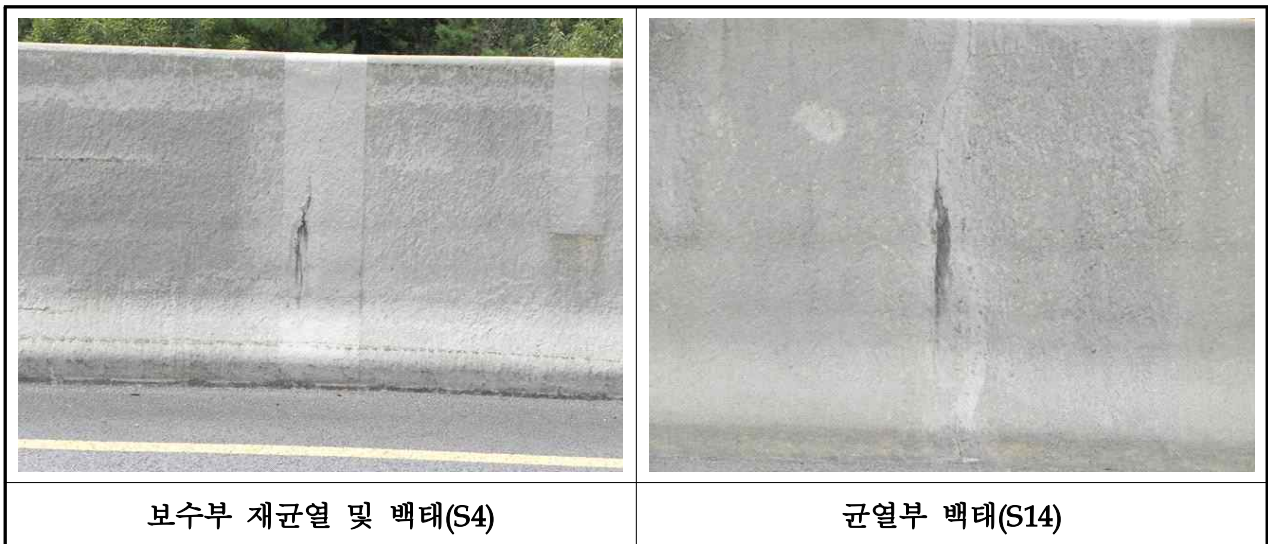

【사진 3.2.25】 난간 및 연석 손상현황(대구)

3) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 기 점검 결과를 토대로 손상의 진전여부를 검토한 결과, 일부 보수부 재균열이 조사되었으나, 전반적으로 신규 손상의 발생 및 기 발생된 손상의 진전은 없는 상태로 확인되었다.

【표 3.2.27】 난간 및 연석 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
균열(m)(폭 0.3mm미만)	1.2	1.2	
보수부 재균열(m)(폭 0.3mm미만)	1.0	9.9	
균열 및 백태(m ²)	5.23	3.7	
보수부 균열 및 백태(m ²)	-	1.92	



【그림 3.2.12】 난간 및 연석 기 점검 결과 비교(대구)

4) 검토 의견

- 방호벽에 발생한 폭 0.3mm미만 균열은 시공초기 건조수축 등 재료적·시공적 특성에 의해 발생한 것으로 판단된다.
- 조사된 손상들은 방호벽의 사용성을 저하시킬 만한 정도는 아닌 상태이므로 즉각적인 보수는 불필요하나, 백태와 같은 손상들은 방치할 경우 미관성을 저하시키고 운전자의 심적 부담감을 줄 수 있으므로 적정시기에 보수조치를 실시하는 것이 바람직하다.


3.3 외관조사 결과(부산)

3.3.1 상부구조

가. 바닥판

1) 부재의 개요

- 남천교(부산)의 바닥판은 철근콘크리트 구조로 시공되어 있고, 좌·우측 캔틸레버부 하면에는 외부로부터의 우수유입을 방지하기 위해 물끊기 홈이 전 구간에 설치되어있다.
- 바닥판의 외관조사는 고소작업차 및 교량점검차(굴절차)를 이용하여 근접조사를 시행하였다.

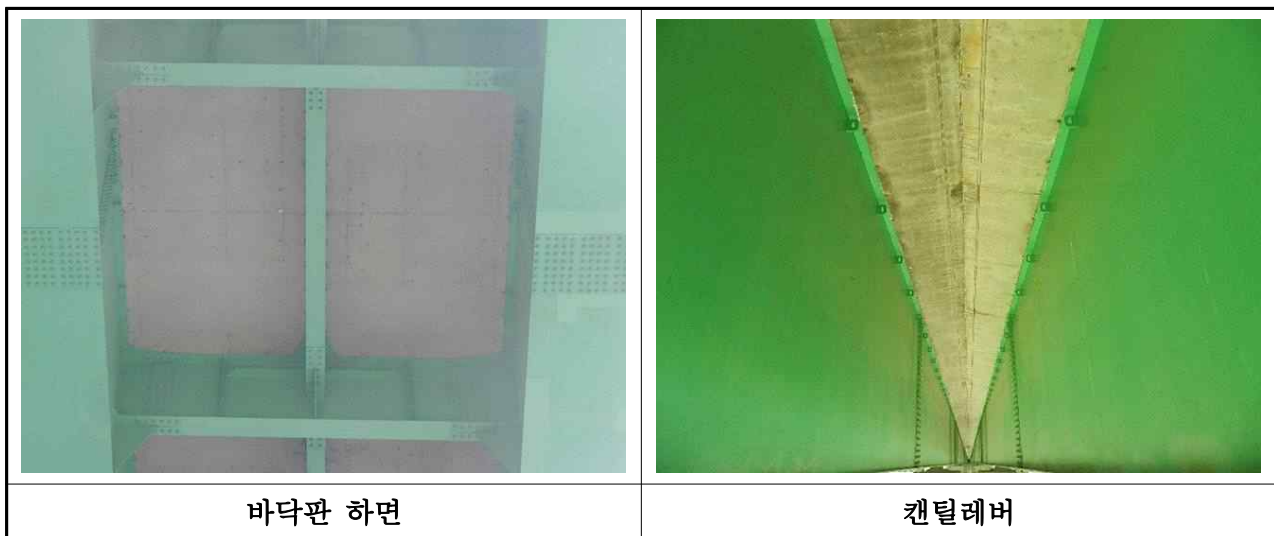


【사진 3.3.1】 바닥판 전경(부산)

2) 외관조사 결과

- 바닥판 하면에 대한 외관조사 결과, 구조적인 손상은 없었으나, 횡방향 균열(폭 0.3mm 미만)과 망상균열, 선상백태 및 재료분리와 같은 비구조적인 손상이 일부 조사되었다.
- 횡방향 균열 및 망상균열은 발생 패턴 및 손상부 주변 이상징후 등을 감안할 때, 시공초기 콘크리트 구속과 건조수축, 온도응력 등이 복합적으로 작용하여 재료적·시공적 특성에 의한 비구조적인 균열로 판단된다.
- 바닥판 하면에 발생한 백태는 우천 이후(9월 6일 일강수량 2.0mm, 9월 7일 점검 실시)에 점검을 실시한 결과, 습윤기가 없는 건조한 상태로 확인되어 방수층의 기능성은 양호한 상태로 사료된다.

【표 3.3.1】 바닥판 외관조사 결과(부산)

구 분	균열(m/개소) (폭 0.3mm 미만)	망상균열(m²/개소)	백태(m²/개소)	재료분리(m²/개소)
S6	12.5/5	-	-	-
S7	2.0/1	-	-	-
S8	10.0/4	-	-	-
S9	-	-	0.15/1	-
S12	1.5/1	-	-	-
S13	2.0/1	-	-	0.01/1
S15	3.0/1	1.0/1	-	-
S16	7.9/4	12.5/2	-	-
S18	5.6/3	-	-	-
합 계	44.5/20	13.5/β	0.15/1	0.01/1

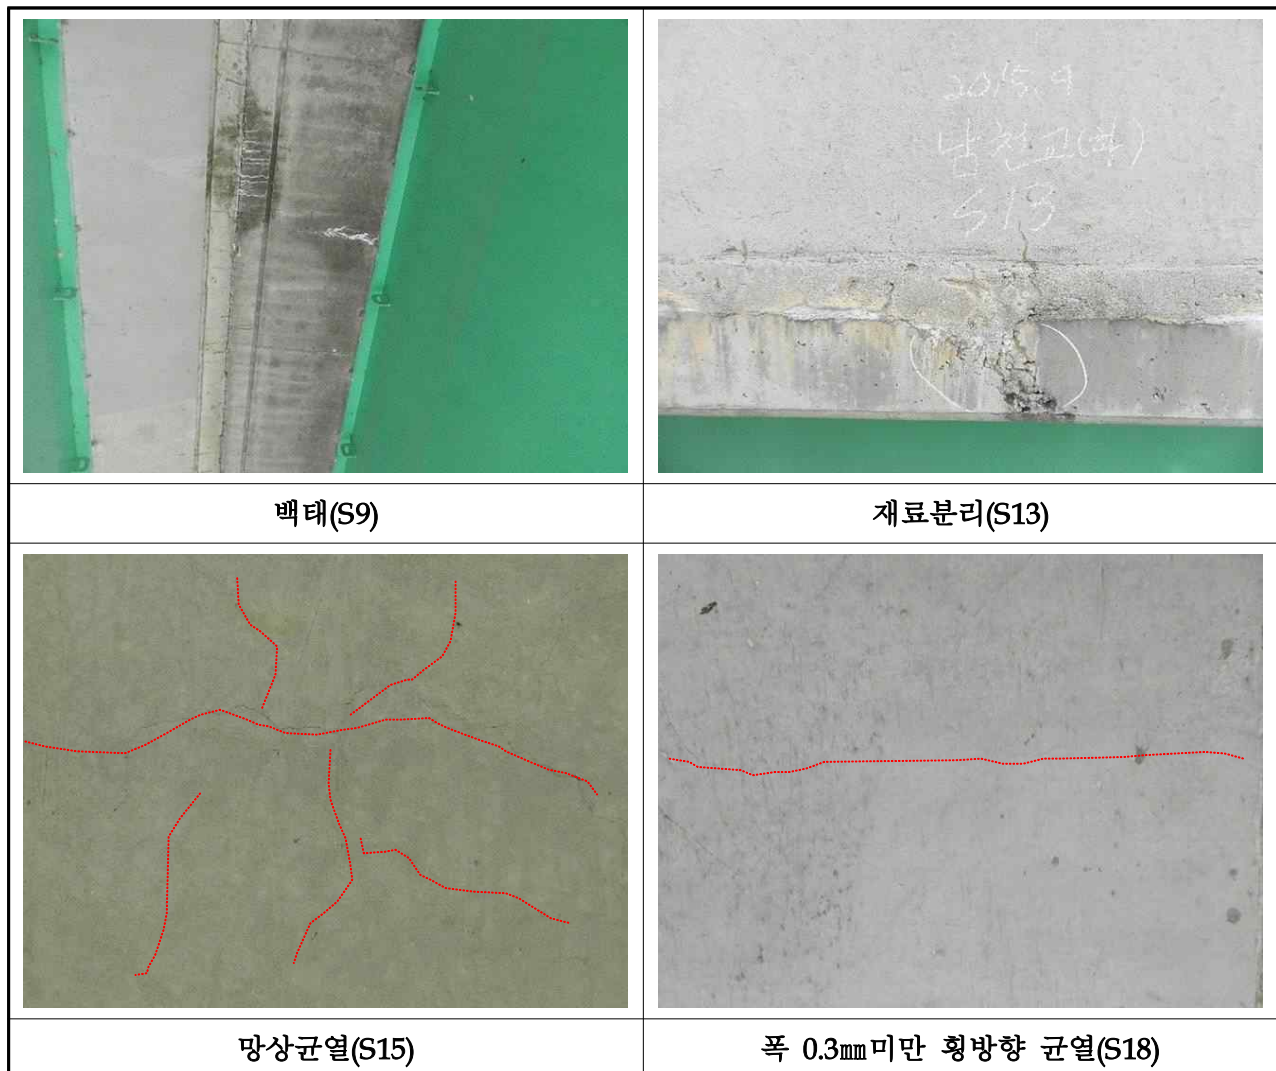

【사진 3.3.2】 바닥판 손상현황(부산)(계속)

3) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 바닥판에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상 진전여부를 검토한 결과, 기 발생된 손상의 진전은 없는 상태였으나, 망상균열, 균열부 백태, 재료분리가 추가로 조사되었다.

【표 3.3.2】 바닥판 하면 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
균열(m)(폭 0.3mm미만)	44.5	44.5	
망상균열(m ²)	12.5	13.5	
백태(m ²)	-	0.15	
재료분리(m ²)	-	0.01	



【그림 3.3.1】 바닥판 하면 기 점검 결과 비교(부산)


4) 검토의견

- 기 보수된 부위는 재손상이 없는 양호한 상태로 확인되었으며, 기 발생된 균열들은 진전이 없는 상태로 확인되어 조사된 균열들은 수렴된 상태로 사료되므로 표면처리보수를 실시하는 것이 내구성 확보 차원에서 바람직 할 것으로 판단된다.
- 바닥판 하면은 1개소에서 경미한 백태가 확인되었으나, 조사된 백태부위는 습윤상태가 없는 건조한 상태로 확인되어 남천교의 방수층은 양호한 상태로 판단된다.

나. 강박스 거더

1) 부재의 개요

- 남천교(부산)의 거더는 2.5m(B)×2.6m(H)×2열의 Steel Box Girder가 3경간 연속 및 4경간 연속이 혼재되어 시공되어 있으며, 각 경간의 거더 시·종점부에는 점검구가 설치되어 있다.
- 거더 외부는 고소작업차 및 교량점검차(굴절차)를 이용하였으며, 거더 내부는 도보를 이용하여 근접조사를 시행하였다.
- 외관조사시에는 붕괴유발부재(F.C.M)에 대해 보다 정밀한 점검을 실시하였으며, 특히, 피로균열 발생 부재, 부식에 의한 단면감소, 구조적인 변형 여부, 도장손상 등 안전성, 내구성 및 사용성에 영향을 미치는 결함에 대하여 조사를 수행하였다.

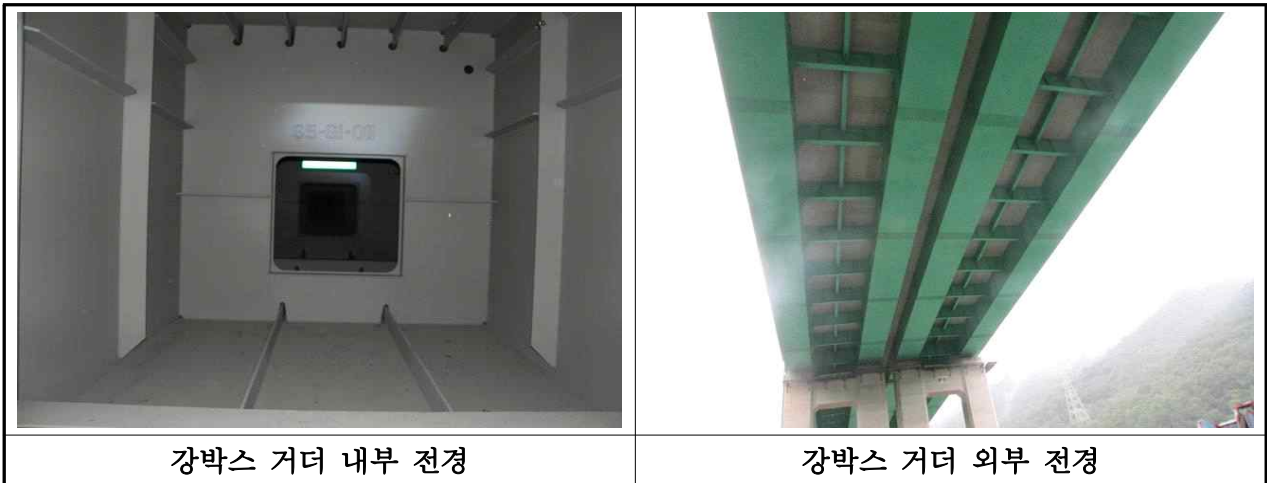

【사진 3.3.3】 강박스 거더 전경(부산)

2) 강박스 거더 내부

① 외관조사 결과

- 강박스 거더 내부는 전반적으로 손상이 없는 양호한 상태였으나, 용접열에 의한 그을음 및 환기구 볼트체결불량이 일부 조사되었다.
- 그을음은 콘크리트와 강거더의 합성작용을 위해 전단마찰에 저항하기 위한 부재인 스터드(Stud) 설치시 다소 과다한 용접열에 의해 모재에서 그을음이 발생한 것으로 사료되며, 그을음 주변에 특이손상은 없는 것으로 확인되었다.

【표 3.3.3】 강박스 거더 내부 외관조사 결과(부산)

구 분	그을음(㎡/개소)	환기구 볼트체결 불량(개소)
S10	-	1
S11	-	4
S16	0.02/2	-
합 계	0.02/2	5



【사진 3.3.4】 강박스 거더 내부 손상현황(부산)

② 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 기 점검 이후 신규 손상의 발생 및 기 발생된 손상의 진전은 없는 상태로 확인되었다.

【표 3.3.4】 Steel Box Girder 내부 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
그을음(m ²)	0.02	0.02	
환기구 볼트체결 불량(개소)	5	5	



【그림 3.3.2】 Steel Box Girder 내부 기 점검 결과 비교(부산)

③ 검토의견

- 용접열에 의한 그을음은 그을음 주변의 도장상태가 양호한 것으로 확인되어 재도장과 같은 보수보다는 지속적인 주의관찰이 바람직 할 것으로 판단되며, 환기구 볼트체결 불량은 적정시기에 볼트 재체결을 실시해야 할 것으로 판단된다.

2) 강박스 거더 외부

① 외관조사 결과

- 강박스 거더 외부는 전반적으로 양호한 상태를 유지하고 있었으나, 강재변형 및 도장손상이 국부적으로 조사되었다.

【표 3.3.5】 강박스 거더 외부 외관조사 결과(부산)

구 분	강재변형(m/개소)	도장손상(m ² /개소)
S4	0.3/1	-
S5	-	0.05/1
S7	-	0.05/1
S9	-	0.01/1
S15	-	0.1/1
S17	-	0.12/3
합 계	0.3/1	0.33/7



【사진 3.3.5】 강박스 거더 외부 손상현황(부산)

② 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 기 발생한 손상 부위의 진전은 없는 상태로 확인되었으나, 강재변형 및 도장손상이 일부 추가로 조사되었다.

【표 3.3.6】 Steel Box Girder 외부 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
도장손상(m ²)	0.29	0.33	
강재변형	-	0.3	



【그림 3.3.3】 Steel Box Girder 외부 기 점검 결과 비교(부산)

③ 검토의견

- 하부플랜지에 발생한 강재변형은 변형의 발생 위치가 응력을 받는 주부재가 아닌 하부 플랜지 외측에 위치하고 있으며, 응력을 받는 주부재는 변형이 없는 점을 고려할 때, 거더 거치시 물리적인 충격 또는 거더 제작시 시공오차로 인한 초기 결함에 의해 발생 되었을 것으로 사료되며, 변형이 발생한 부재 주변의 용접부는 손상이 없는 양호한 상태이므로 보수·보강보다는 현상유지 후 지속적인 주의관찰을 실시하는 것이 바람직하다.
- 거더 외부에 발생한 도장손상은 현재 손상의 정도가 경미한 상태이나, 공용중 외기 등에 의해 부식으로 진행될 수 있으므로 도장보수를 실시하는 것이 바람직하다.

다. 가로보 및 세로보

1) 부재의 개요

- 남천교(부산)의 거더와 거더 사이에는 가로보 및 세로보가 설치되어 있으며, 외관조사시에는 강박스 거더 외부 점검과 동일한 방법으로 조사를 실시하였다.



【사진 3.3.6】 가로보 및 세로보 전경(부산)

2) 외관조사 결과

- 가로보 및 세로보에 대한 외관조사 결과, 전반적으로 양호한 상태였으나, 경미한 도장손상이 3개소 조사되었다.

【표 3.3.7】 가로보 및 세로보 외관조사 결과(부산)

구 분	도장손상(m ² /개소)
S1	0.01/1
S5	0.09/1
S18	0.24/1
합 계	0.34/3



【사진 3.3.7】 가로보 및 세로보 손상현황(부산)

3) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 전차 점검 이후 일부 보수가 시행되었으며, 보수부위는 재손상이 없는 양호한 상태로 확인되었다.

【표 3.3.8】 가로보 및 세로보 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
도장손상(m ²)	0.09	0.34	

도장손상



【그림 3.3.4】 가로보 및 세로보 기 점검 결과 비교(부산)

4) 검토의견

- 가로보 및 세로보에 발생한 도장손상은 현재 손상의 정도가 경미한 상태이나, 공용중 외기 등에 의해 부식으로 진행될 수 있으므로 도장보수를 실시하는 것이 바람직하다.

3.3.2 하부구조

가. 교대

1) 부재의 개요

- 남천교(부산)의 교대는 역T형 형식이며, 기초는 직접기초가 연암층 상단에 시공되어 있는 것으로 확인되었다.
- 교대 법면은 보호블럭이 없는 자연사면으로 되어 있으며, 외관조사시에는 도보를 이용하여 근접조사를 시행하였다.



【사진 3.3.8】 교대 전경(부산)

2) 외관조사 결과

- 교대는 전반적으로 균열 보수가 시행되어 있었으나, 교대 구체에서 폭 0.1~0.2mm 수직균열 4개소와 파손 1개소가 조사되었다.

【표 3.3.9】 교대 외관조사 결과(부산)

구 분	균열(m/개소)(폭 0.3mm미만)	파손(m²/개소)
A1	1.0/2	-
A2	2.4/3	0.04/1
합 계	3.4/5	0.04/1

	
폭 0.1mm 수직균열(A1 구체)-2013년 정밀점검	폭 0.1mm 수직균열(A1 구체)-2015년 진단
	
폭 0.2mm 수직균열(A1 구체)	폭 0.1mm 수직균열(A2 구체)
	
파손(A2 구체)	폭 0.1mm 수직균열(A2 구체)

【사진 3.3.9】 교대손상현황(부산)

3) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 기 점검 이후 기 발생된 손상 부위의 진전은 없는 상태였으나, 폭 0.3mm 미만의 균열이 1개소 추가로 확인되었다.

【표 3.3.10】 교대 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
균열(m)(폭 0.3mm미만)	3.0	3.4	
파손(m ²)	0.04	0.04	



【그림 3.3.5】 교대 기 점검 결과 비교(부산)

4) 검토의견

- 교대 구체에 발생한 수직균열은 균열의 양상, 패턴 등을 고려할 때, 시공초기 건조수축 및 수화열 등 재료적·시공적인 원인에 의해 발생한 비구조적인 손상으로 판단된다.
- 보수가 시행된 부위는 재균열이 발생되지 않은 양호한 상태였으며, 기 발생된 균열은 진전이 없는 상태로 확인되어 교대에 발생된 균열들은 수렴된 상태로 사료되며, 내구성 확보 차원에서 표면처리보수를 실시하여도 적정할 것으로 판단된다.

나. 교각

1) 부재의 개요

- 남천교(부산)의 교각은 다주식(2주식) 교각이며, 기초는 직접기초로 시공되어 있다.
- 각각의 교각에는 점검로가 설치되어 있으며, 점검로는 대구방향 상부에서 진출입이 가능하도록 설치되어 있다.
- 외관조사시에는 도보와 고소작업차를 이용하여 근접조사를 시행하였으며, 남천교(부산)의 교각에는 폭 0.3mm의 균열이 일부 조사되어 균열의 깊이를 확인하기 위하여 초음파 속도를 이용한 균열깊이를 1개소(P14) 실시하였다.



【사진 3.3.10】 교각 전경(부산)

2) 외관조사 결과

- 교각은 전반적으로 균열 보수가 시행되어 있었으나, 기둥에서 폭 0.1~0.3mm 균열 및 망상균열, 파손 등의 손상이 조사되었다.
- P14 기둥에 발생한 폭 0.3mm 수직균열의 양상을 확인하기 위하여 초음파 속도를 이용하여 균열의 깊이를 측정한 결과, 균열의 깊이는 56.0mm로 측정되어(실측 피복두께 91.4mm) 철근 깊이까지 균열이 진행되지는 않은 것으로 확인되었다.

【표 3.3.11】 교각 외관조사 결과(부산)

구 분	균열(m/개소) (폭 0.3mm 미만)	균열(m/개소) (폭 0.3mm 이상)	망상균열 (m ² /개소)	파손 (m ² /개소)
P1	0.6/2	-	-	-
P2	15.0/5	-	-	-
P3	1.0/1	2.0/1	2.25/1	-
P4	0.8/1	-	-	0.02/1
P5	3.2/4	-	-	-
P6	1.5/1	-	-	-
P7	11.1/6	-	5.25/2	0.01/1
P8	8.5/3	-	-	-
P9	2.0/3	-	8.0/1	-
P10	2.0/1	6.5/2	-	-
P11	16.2/12	12.0/5	3.0/1	-
P12	21.5/18	-	3.0/1	-
P13	34.5/15	1.0/1	14.5/5	-
P14	26.4/14	7.0/3	6.25/3	-
P15	9.1/7	15.7/7	12.25/3	-
P16	6.0/4	5.0/2	-	-
P17	2.5/1	5.5/2	2.0/1	0.03/1
합 계	161.9/98	54.7/23	56.5/18	0.06/3



【사진 3.3.11】 교각 손상현황(부산)

	
땅상균열(P14)	폭 0.3mm 수직균열(P15)
	
파손(P4)	파손(P7)

【사진 3.3.12】 교각 손상현황(부산)(계속)

	
폭 0.3mm 수직균열(P14)	균열깊이 측정(P14)


【사진 3.3.13】 균열깊이 측정(부산)

3) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 기 점검 결과를 토대로 손상을 비교한 결과, 전반적으로 손상의 진전은 없었으나, 다수의 1방향 균열 및 2방향 균열이 추가적으로 조사되었다.

【표 3.3.12】 교각 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
균열(m)(폭 0.3mm미만)	38.9	161.9	
균열(m)(폭 0.3mm이상)	0.5	54.7	
망상균열(m ²)	1.0	56.5	
파손(m ²)	-	0.06	

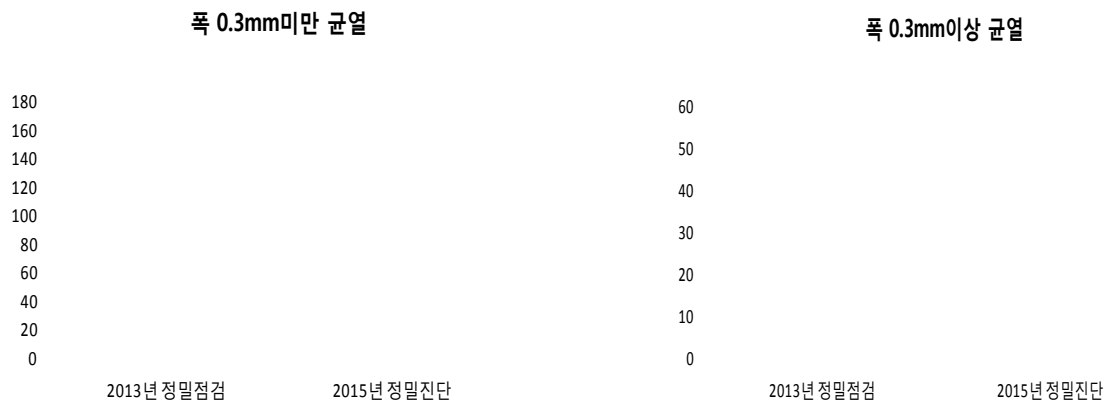

【그림 3.3.6】 교각 기 점검 결과 비교(부산)


4) 검토의견

- 금번 진단시 추가로 조사된 균열들은 균열의 패턴, 발생위치 등을 고려해 볼 때, 외력에 의해 추가로 발생한 균열이 아닌 콘크리트 양생시 수화열 및 시공초기 건조수축 등에 의해 발생한 시공초기 균열이 높은 교각의 점검으로 인한 애로사항으로 기존 점검시 근접한 육안조사가 어려웠던 것으로 사료되며, 조사된 손상들은 비구조적인 균열로 판단된다.
- 폭 0.3mm의 균열중 대표성을 나타낼만한 균열 1개소를 선정하여 균열깊이를 측정한 결과, 철근의 피복두께까지 균열이 진행되지는 않은 상태였으며, 일부 표면처리보수가 시행된 부위는 전반적으로 재손상이 발생하지 않은 양호한 상태로 확인되어 교각에 발생한 균열들은 진행이 수렴된 상태로 판단된다. 따라서, 주입보수 이외의 표면처리보수를 실시하여도 재손상이 발생하지 않을 것으로 사료된다.

3.3.3 교량받침

가. 부재의 개요

- 남천교(부산)의 교량받침은 포트받침이 총 46개소 설치되어 있으며, 교량받침의 배치도는 아래와 같다.
- 교량받침은 상부구조에서 발생한 하중을 하부구조로 전달하고 상부구조의 신축 및 회전에 능동적으로 대응하는 부재이며, 본 조사에서는 과반력 및 부반력 발생 여부, 온도변화 및 활하중에 의한 신축거동 여부 뿐만 아니라 강재 부식, 콘크리트 손상 여부 등 내구성, 기능성, 사용성 등에 대한 현장조사를 중점적으로 시행하였다.

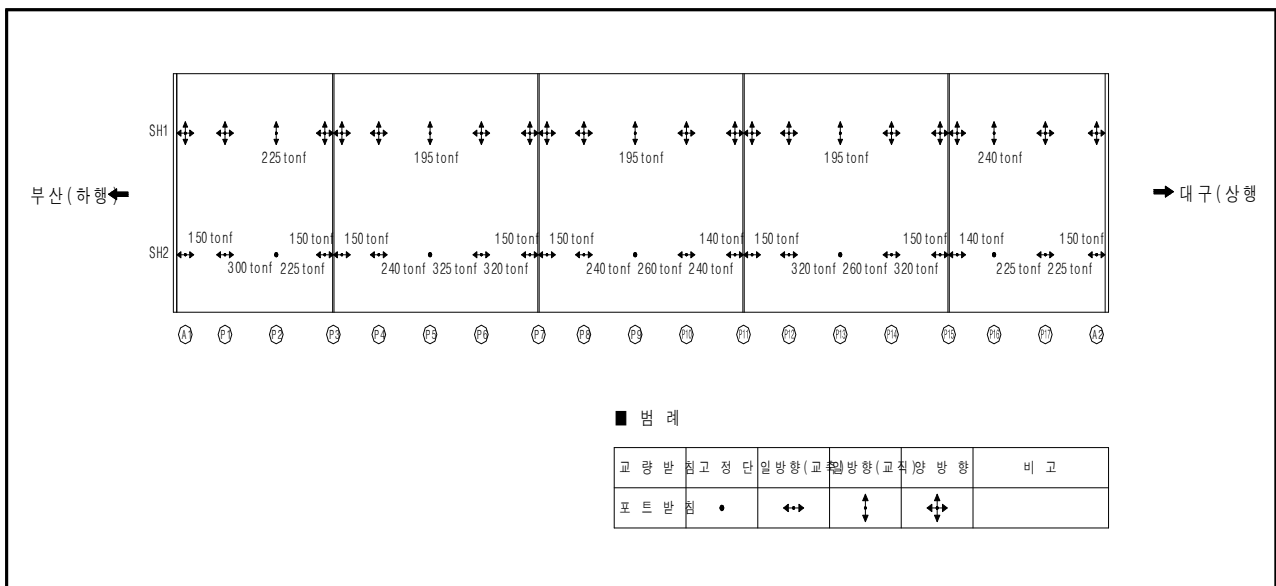

【그림 3.3.7】 교량받침 배치도(부산)



【사진 3.3.14】 교량받침 전경(부산)

나. 외관조사 결과

- 교량받침에 대한 외관조사 결과, 무수축물탈 및 받침콘크리트 균열, 도장손상, 부식 등의 손상이 일부 조사되었다.

【표 3.3.13】 교량받침 외관조사 결과(부산)


구 분	무수축물탈 균열 (m/개소)	받침Con'c 균열 (m/개소)	도장손상 (㎡/개소)	본체부식 (개소)
P1	-	-	0.03/3	-
P7	0.2/2	0.2/1	-	2
P9	-	0.2/1	-	-
P11	0.2/2	-	-	-
P13	0.2/2	-	-	-
합 계	0.6/6	0.4/2	0.03/3	2



【사진 3.3.15】 교량받침 손상현황(부산)

다. 연단거리 검토

- 교대 및 교각의 교좌면은 상부구조로부터 집중하중을 받는 부위이고, 지진시에는 큰 수평력이 작용하는 곳이다. 연단거리가 짧으면 고정단에서는 콘크리트 구체 또는 교량받침이 파손될 수 있고, 가동단에서는 최악의 경우 받침이 벗어나 거더가 낙하할 수도 있다.
- 상부구조의 길이에 따라 '도로교설계기준(2010, 국토교통부)'에서는 최소값을 규정하고 있다.

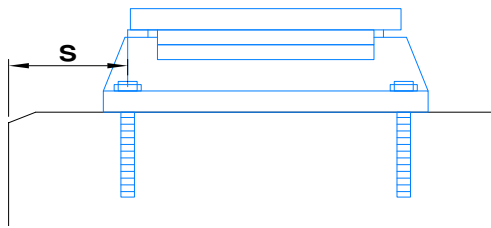

< 포트받침 >

- 거더의 경간길이 100m 이하

$$: S(\text{mm}) = 200 + 5L$$

- 거더의 경간길이 100m 이상

$$: S(\text{mm}) = 300 + 4L$$

여기서, L은 경간길이(m)

【그림 3.3.8】 도로교설계기준 연단거리 산출방법

1) 연단거리 산출

- 거더 경간길이(L=55.0m) : $200+5 \times 55.0 = 475.0(\text{mm})$

2) 연단거리 측정 결과

- 연단거리 측정 결과, 실측 연단거리가 계산 연단거리를 상회하고 있는 것으로 측정되어 시방규정을 만족하고 있는 것으로 검토되었다.



연단거리 측정

【사진 3.3.16】 연단거리 측정 전경(부산)

【표 3.3.14】 연단거리 측정 결과(부산)

구 분		계산 연단거리 (mm)	실측 연단거리(mm)		검토 결과
			Sh1	Sh2	
A1		475	520	550	O.K
P1	A1측	475	970	1,000	O.K
	A2측	475	1,000	950	O.K
P2	A1측	475	950	950	O.K
	A2측	475	960	990	O.K
P3	A1측	475	630	600	O.K
	A2측	475	580	610	O.K
P4	A1측	475	960	1,000	O.K
	A2측	475	950	980	O.K
P5	A1측	475	950	960	O.K
	A2측	475	980	970	O.K
P6	A1측	475	900	930	O.K
	A2측	475	910	950	O.K
P7	A1측	475	560	590	O.K
	A2측	475	630	630	O.K
P8	A1측	475	950	960	O.K
	A2측	475	970	970	O.K
P9	A1측	475	930	920	O.K
	A2측	475	1,000	950	O.K
P10	A1측	475	960	1,000	O.K
	A2측	475	920	940	O.K
P11	A1측	475	540	560	O.K
	A2측	475	550	570	O.K
P12	A1측	475	900	930	O.K
	A2측	475	910	910	O.K
P13	A1측	475	930	950	O.K
	A2측	475	930	950	O.K
P14	A1측	475	950	960	O.K
	A2측	475	950	920	O.K
P15	A1측	475	570	610	O.K
	A2측	475	670	630	O.K
P16	A1측	475	960	940	O.K
	A2측	475	950	960	O.K
P17	A1측	475	920	930	O.K
	A2측	475	970	970	O.K
A2		475	540	540	O.K

라. 교량받침 신축거동상태 검토

1) 온도변화에 따른 가동상태 검토

- 교량받침은 포트받침으로 현재 여유량을 실측함으로써 온도 변화와 활하중에 의한 거더의 처짐에 따른 신축시 이동량 부족으로 인한 받침의 기능 저하 여부를 검토하고자 하였다.
- 교량받침의 신축거동상태 검토시에는 이동량 측정 당시의 실측 온도(25.2℃, 9월 1일)를 이용하여 검토를 실시하였다.

2) 설계기준온도(-10℃ ~ 40℃(보통지방))에 따른 여유량 검토

- 교량받침의 이동량을 검토한 결과, 온도변화에 따른 수축 및 신장시 가동여유량을 확보하고 있는 것으로 평가되었다.

【표 3.3.15】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 산정(부산)

구 분	온도변화 (ΔT, ℃)		선팅창 계수 (α)	신축거더길이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량 (mm)	최대 받침 이동량(mm)	
	동절기	하절기			동절기	하절기		동절기 (최대 수축시)	하절기 (최대 신장시)
A1	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	110	46.5	19.5	11.6	46.5	31.1
P1	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	55	23.2	9.8	-	23.2	9.8
P2	고정단								
P3	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	55	23.2	9.8	-	23.2	9.8
	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	110	46.5	19.5	11.6	46.5	31.1
P4	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	55	23.2	9.8	-	23.2	9.8
P5	고정단								
P6	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	55	23.2	9.8	-	23.2	9.8
P7	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	110	46.5	19.5	11.6	46.5	31.1
	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	110	46.5	19.5	11.6	46.5	31.1
P8	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	55	23.2	9.8	-	23.2	9.8
P9	고정단								
P10	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	55	46.5	9.8	-	23.2	9.8
P11	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	110	46.5	19.5	11.6	46.5	31.1
	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	110	46.5	19.5	11.6	46.5	31.1
P12	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	55	23.2	9.8	-	23.2	9.8
P13	고정단								
P14	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	55	46.5	9.8	-	23.2	9.8
P15	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	110	46.5	19.5	11.6	46.5	31.1
	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	55	23.2	9.8	-	23.2	9.8
P16	고정단								
P17	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	55	23.2	9.8	-	23.2	9.8
A2	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	110	46.5	19.5	11.6	46.5	31.1
1) 조사당시 온도 : 25.2℃(조사일 : 2015년 9월 1일, 실측온도)									
2) 검토온도 : -10℃ ~ 40℃(보통지방)									
3) 신축장 100m 이상 교량의 경우 신장시에만 거더의 처짐에 의한 이동량 고려(도로설계요령, 2009)									

【표 3.3.16】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과(부산)

구 분		점검당시 실측이동량(mm)	최대 받침 이동량(mm)		실측 받침 가동여유량(mm)		받침용량 (mm)	검토 결과
			최대 수축 이동량	최대 신장 이동량	수축 여유량	신장 여유량		
A1	Sh1	20(A1)	46.5	31.1	100	60	±80	O.K
	Sh2	25(A1)			105	55	±80	O.K
P1	Sh1	10(A1)	23.2	9.8	60	40	±50	O.K
	Sh2	5(A1)			55	45	±50	O.K
P2		고정단						
P3	Sh1	0	23.2	9.8	50	50	±50	O.K
	Sh2	0			50	50	±50	O.K
	Sh3	15(A1)	46.5	31.1	95	65	±80	O.K
	Sh4	10(A1)			90	70	±80	O.K
P4	Sh1	0	23.2	9.8	50	50	±50	O.K
	Sh2	0			50	50	±50	O.K
P5		고정단						
P6	Sh1	0	23.2	9.8	50	50	±50	O.K
	Sh2	0			50	50	±50	O.K
P7	Sh1	0	46.5	31.1	80	80	±80	O.K
	Sh2	10(A2)			90	70	±80	O.K
	Sh3	20(A1)	46.5	31.1	100	60	±80	O.K
	Sh4	20(A1)			100	60	±80	O.K
P8	Sh1	5(A1)	23.2	9.8	55	45	±50	O.K
	Sh2	10(A1)			60	40	±50	O.K
P9		고정단						
P10	Sh1	15(A1)	23.2	9.8	35	65	±50	O.K
	Sh2	10(A1)			40	60	±50	O.K
P11	Sh1	20(A2)	46.5	31.1	100	60	±80	O.K
	Sh2	15(A2)			95	65	±80	O.K
	Sh3	15(A1)	46.5	31.1	95	65	±80	O.K
	Sh4	20(A1)			100	60	±80	O.K
P12	Sh1	0	23.2	9.8	50	50	±50	O.K
	Sh2	0			50	50	±50	O.K
P13		고정단						
P14	Sh1	0	23.2	9.8	50	50	±50	O.K
	Sh2	0			50	50	±50	O.K
P15	Sh1	5(A2)	46.5	31.1	85	75	±80	O.K
	Sh2	5(A2)			85	75	±80	O.K
	Sh3	20(A1)	23.2	9.8	70	30	±50	O.K
	Sh4	25(A1)			75	25	±50	O.K
P16		고정단						
P17	Sh1	0	23.2	9.8	50	50	±50	O.K
	Sh2	0			50	50	±50	O.K
A2	Sh1	10(A1)	46.5	31.1	70	90	±80	O.K
	Sh2	10(A1)			70	90	±80	O.K
주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K								

마. 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 받침장치에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상의 진전 여부를 검토한 결과, 기 발생된 손상의 진전은 없었으나, 기 점검 이후 P7에서 경미한 받침 부식이 2개소 조사되었다.

【표 3.3.17】 교량받침 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
무수축물탈 균열(m)	0.6	0.6	
받침콘크리트 균열(m)	0.4	0.4	
도장손상(m ²)	0.03	0.03	
본체부식(개소)	-	2	



【그림 3.3.9】 교량받침 기 점검 결과 비교(부산)


바. 검토의견

- 남천교(부산)의 교량받침은 온도변화에 따른 수축 및 신장시 가동여유량을 확보하고 있는 것으로 확인되어 가동상태는 양호한 것으로 판단된다.
- 무수축물탈 및 받침콘크리트에 발생된 균열들의 원인은 물탈 양생시 발생하는 수화열 및 콘크리트 건조수축시 발생하는 마찰력에 의한 응력으로 인하여 미세균열이 유발된 것으로 판단되며, 손상이 경미한 상태이므로 보수는 불필요 한 것으로 판단된다.
- 받침에 발생된 부식은 신축이음장치 누수에 의한 손상이나, 가동상태에 영향을 미치지 않는 경미한 녹발생으로 확인되어 신축이음장치의 교체는 필요하지 않으며, 미관성 제고 차원에서 재도장을 실시하는 것이 바람직하다.

3.3.4 신축이음장치

가. 부재의 개요

- 남천교(부산)의 신축이음장치는 A1, P3, P11, P15, A2에 Rail Joint가 시공되어 있으며, P7은 Finger Joint가 시공되어 있다.
- P7은 이상소음 발생으로 인하여 2010년 12월에 Rail Joint → Finger Joint로 교체한 상태로 확인되었다.
- 외관조사시에는 도보를 이용하여 근접조사를 시행하였으며, 특히, Rail Joint는 신축이음장치 하부에서 베어링 및 탄성패드 탈락, 서포트빔 파손에 의한 이상음 발생과 방수 고무셀(Rubber Seal) 파손으로 인한 누수 등에 대해 중점적으로 조사를 실시하였다.

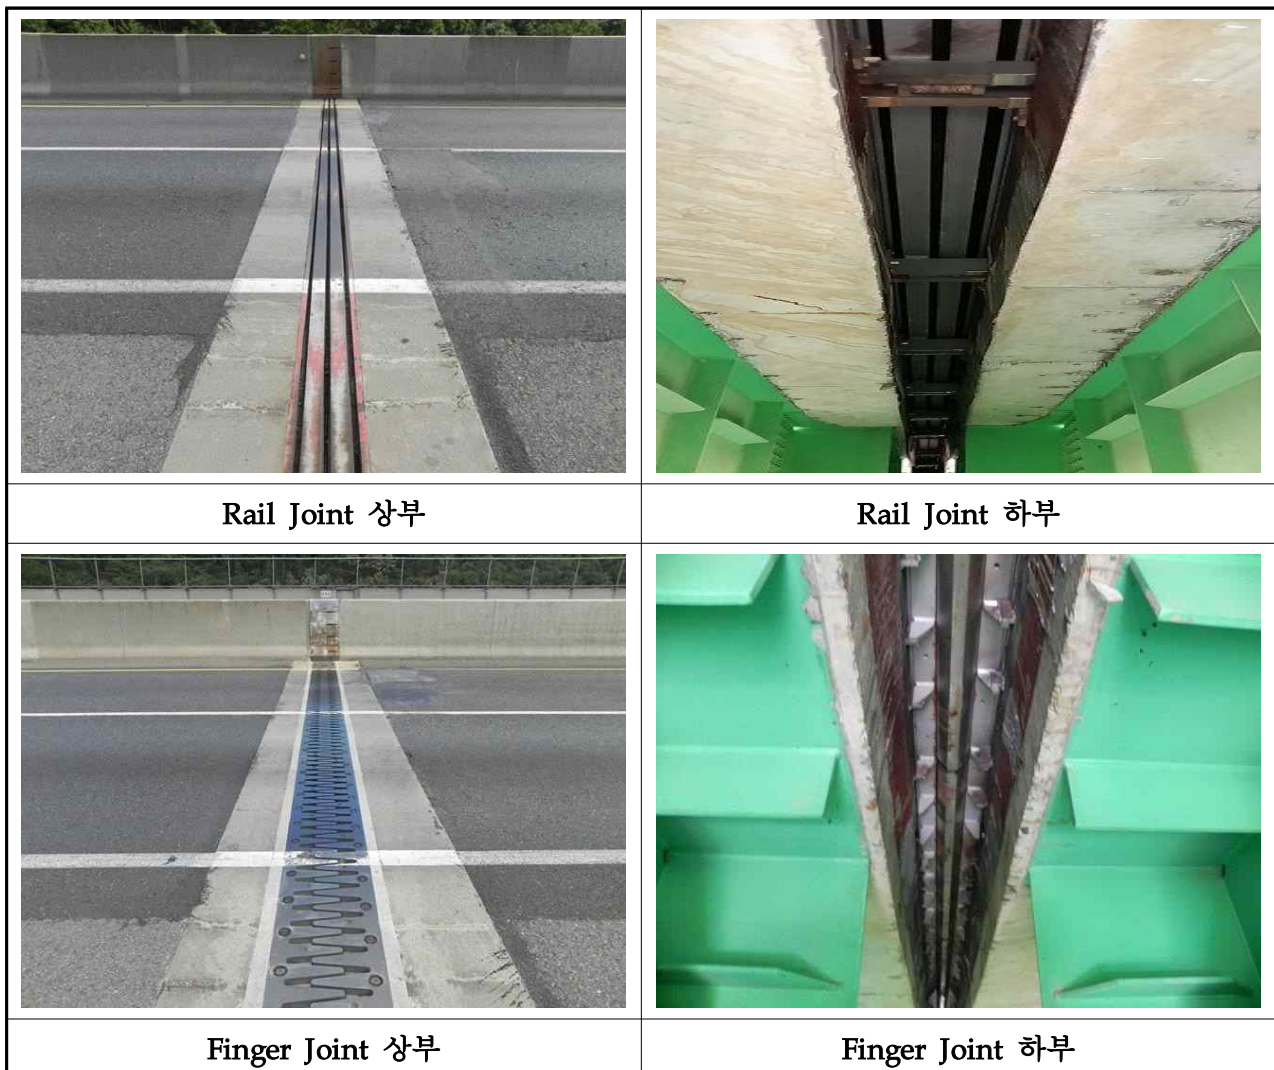

【사진 3.3.17】 신축이음장치 전경(부산)

나. 외관조사 결과


- 신축이음장치에 대한 외관조사 결과, 본체 부식 및 유간 내 이물질 퇴적, 후타재 균열 및 파손, 누수 등의 손상이 조사되었다.
- Rail Joint 하부는 서포트빔, 탄성패드 등의 설치상태는 이상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.
- P7에 설치된 Finger Joint는 후타재 보존형 시공법을 이용하여 기존의 Rail Joint 본체를 해체한 후, 브라켓 설치 및 핑거 상판을 용접하는 방식을 적용하였다.
- Finger Joint 하부는 전반적으로 브라켓 설치시 전반적인 용접미흡이 확인되었으며, 물받이관 이음부에서 누수가 발생하여 P7 교좌면에 체수 및 받침부식을 유발시키고 있는 것으로 조사되었다.

【표 3.3.18】 신축이음장치 외관조사 결과(부산)

위 치	구 분		손상내용	비고
A1	Rail Joint (No.160)	본체	▪ 본체부식(2.5m/1개소) ▪ 유간 이물질 퇴적(1.0m/1개소)	
		후타재	▪ 후타재 균열(2.0m/5개소)	
P3	Rail Joint (No.160)	본체	▪ 본체부식(2.5m/1개소)	
		후타재	▪ 후타재 균열(4.8m/12개소)	
P7	Finger Joint (No.240)	본체	▪ 브라켓 전반적 용접 미흡 ▪ 물받이관 이음부 누수(1개소)	
		후타재	▪ 후타재 균열(4.0m/10개소)	
P11	Rail Joint (No.240)	본체	▪ 본체부식(2.5m/1개소)	
		후타재	▪ 후타재 균열(8.0m/16개소)	
P15	Rail Joint (No.160)	본체	▪ 본체부식(2.5m/1개소)	
		후타재	▪ 후타재 균열(4.0m/10개소)	
A2	Rail Joint (No.160)	본체	▪ 본체부식(2.5m/1개소) ▪ 유간 이물질 퇴적(2.5m/1개소)	
		후타재	▪ 후타재 균열(2.8m/7개소)	

	
후타재 균열(EXP.J1)	본체 부식 및 이물질 퇴적(EXP.J1)
	
본체 부식(EXP.J2)	후타재 균열(EXP.J2)
	
브라켓 용접미흡(EXP.J3)	브라켓 용접미흡(EXP.J3)

【사진 3.3.18】 신축이음장치 손상현황(부산)

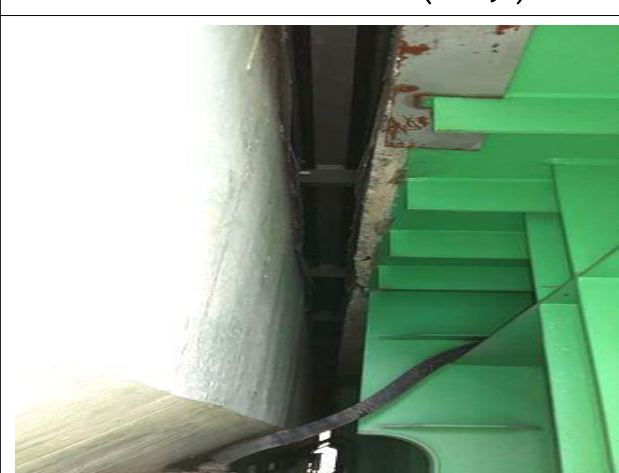
	
물받이관 이음부 누수(EXP.J3)	본체 부식(EXP.J4)
	
탄성패드 설치상태 양호(EXP.J2)	탄성패드 설치상태 양호(EXP.J5)
	
후타재 균열(EXP.J5)	서포트빔 및 본체(프로파일) 상태양호(EXP.J6)

【사진 3.3.19】 신축이음장치 손상현황(부산)

다. 신축이음 신축거동상태 검토

1) 온도변화에 따른 가동상태 검토

- 본 교량의 신축거동상태를 확인하기 위해 2회(1차:25.2℃, 9월1일), 2차:13.5℃, 11월11일)에 걸쳐 신축이음장치, 바닥판 거더 상·하부에 대한 유간을 측정하였고, 이론 변동량과의 비교를 통해 신축거동상태를 검토하였다. 또한, 측정된 유간으로부터 최대 온도 상승시 신장량과 최저 온도 하강시 수축량을 계산하여 유간확보 여부를 검토하였다.

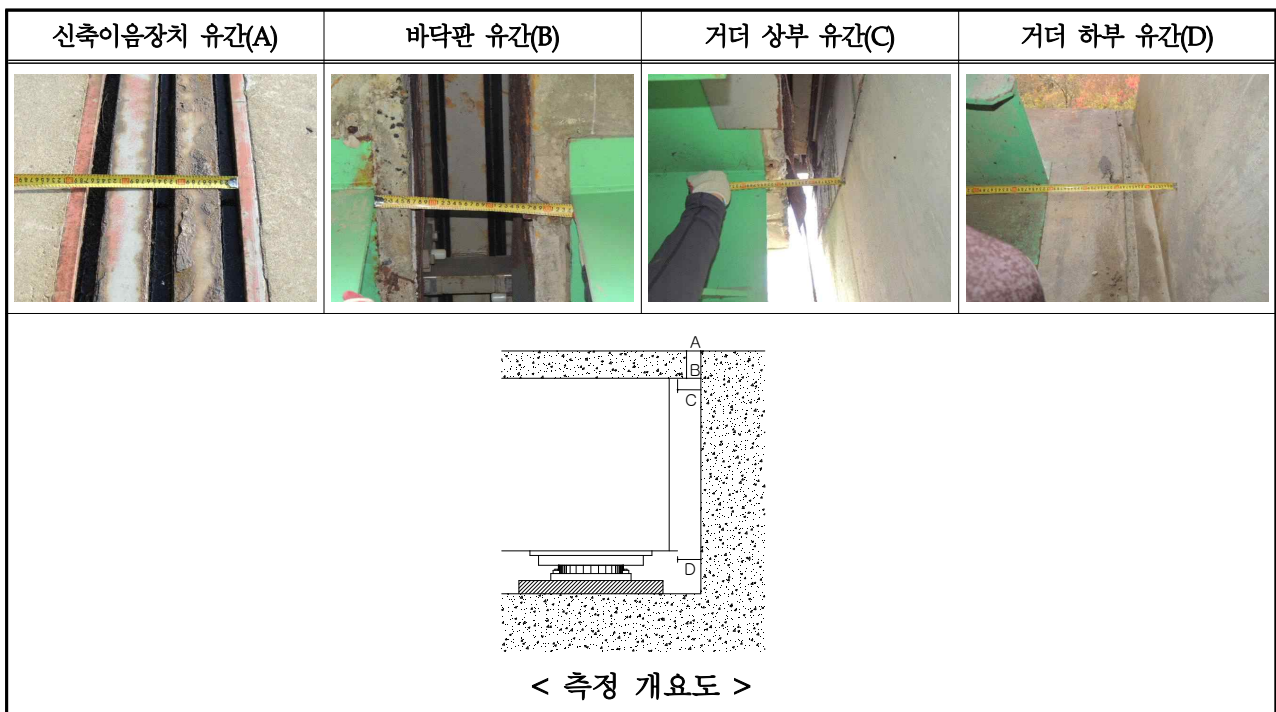

【사진 3.3.20】 신축이음 유간 측정방법(부산)

【표 3.3.19】 신축이음 유간 측정결과(부산)

측정위치	측 정 값(mm)								비 고
	신축이음장치(A)		바닥판(B)		거더 상부(C)		거더 하부(D)		
	1차	2차	1차	2차	1차	2차	1차	2차	
EXP.J1(A1)	64	73	150	165	200	214	400	413	Rail Joint(No.160)
EXP.J2(P3)	72	86	220	245	330	337	305	315	Rail Joint(No.160)
EXP.J3(P7)	110	120	310	330	435	454	420	436	Finger Joint(No.240)
EXP.J4(P11)	100	102	320	345	410	437	390	414	Rail Joint(No.240)
EXP.J5(P15)	52	61	195	206	320	328	290	304	Rail Joint(No.160)
EXP.J6(A2)	65	68	150	167	200	230	400	410	Rail Joint(No.160)

- 9월(25.2℃)과 11월(13.5℃)의 온도 변화에 따른 변동량 측정결과, 실측 변동량과 이론 변동량이 일부 차이가 있는 것으로 확인되었으나, 10년의 공용기간 동안 특이손상이 발생하지 않은 점으로 보아 남천교(부산)의 가동상태는 적절한 것으로 판단된다.

【표 3.3.20】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동상태 검토결과(부산)

측정위치		측정유간(mm)		변동량(mm)		비 고
		1차	2차	실측치	이론치	
EXP.J1(A1)	신축이음장치	64	73	9	15.4	
	바닥판 단부	150	165	15		
EXP.J2(P3)	신축이음장치	72	86	14	23.2	
	바닥판 단부	220	245	25		
EXP.J3(P7)	신축이음장치	110	120	10	23.2	
	바닥판 단부	310	330	20		
EXP.J4(P11)	신축이음장치	100	102	2	23.2	
	바닥판 단부	320	345	25		
EXP.J5(P15)	신축이음장치	52	61	9	30.9	
	바닥판 단부	195	206	11		
EXP.J6(A2)	신축이음장치	65	68	3	15.4	
	바닥판 단부	150	167	17		

2) 설계기준온도(-10℃ ~ 40℃(보통지방))에 따른 여유량 검토

- 신축이음 유간을 검토한 결과, 온도변화에 따른 수축 및 신장시 여유량을 확보하고 있는 것으로 평가되었다.

【표 3.3.21】 신축이음 신축이동량 산정(부산)

구 분	온도변화 (ΔT, ℃)		선팅창 계수 (α)	신축거더 길이(L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량 (mm)	계산 이동량(mm)	
	동절기	하절기			동절기	하절기		동절기 (최대 수축시)	하절기 (최대 신장시)
EXP.J1(A1)	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	110	46.5	19.5	11.6	58.1	19.5
EXP.J2(P3)	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	165	69.7	29.3	11.6	81.3	29.3
EXP.J3(P7)	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	220	92.9	39.1	23.2	116.1	39.1
EXP.J4(P11)	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	220	92.9	39.1	23.2	116.1	39.1
EXP.J5(P15)	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	165	69.7	29.3	11.6	81.3	29.3
EXP.J6(A2)	35.2	14.8	1.2×10^{-5}	110	46.5	8.3	11.6	58.1	8.3

1) 조사당시 온도 : 25.2℃(조사일 : 2015년 9월 1일, 실측온도)
 2) 검토온도 : -10℃ ~ 40℃(보통지방)
 3) 신축장 100m 이상 교량의 경우 수축시에만 거더의 처짐에 의한 이동량 고려(도로설계요령, 2009)

【표 3.3.22】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동여유량 검토결과(부산)

구 분		계산 이동량(mm)		점검당시 실측유간(mm) ③	허용량(mm) ④	신축 여유량(mm)		검토 결과
		최대 수축시 ①	최대 신장시 ②			최대 수축시 ④-(①+③)	최대 신장시 ③-②	
EXP.J1(A1)	신축이음장치	58.1	19.5	64.0	160	37.9	44.5	O.K
	바닥판 단부	46.5	19.5	150.0	-	--	130.5	O.K
EXP.J2(P3)	신축이음장치	81.3	29.3	72.0	160	6.7	42.7	O.K
	바닥판 단부	69.7	29.3	220.0	-	--	190.7	O.K
EXP.J3(P7)	신축이음장치	116.1	39.1	110.0	240	13.9	70.9	O.K
	바닥판 단부	116.1	39.1	310.0	-	--	270.9	O.K
EXP.J4(P11)	신축이음장치	116.1	39.1	100.0	240	23.9	60.9	O.K
	바닥판 단부	116.1	39.1	320.0	-	--	280.9	O.K
EXP.J5(P15)	신축이음장치	81.3	29.3	52.0	160	26.7	22.7	O.K
	바닥판 단부	69.7	29.3	195.0	-	--	165.7	O.K
EXP.J6(A2)	신축이음장치	58.1	8.3	65.0	160	36.9	56.7	O.K
	바닥판 단부	46.5	8.3	150.0	-	--	141.7	O.K
주) 판정 : $0.0\text{mm} \leq \text{신축 여유량} \leq \text{허용량} \Rightarrow \text{O.K}$								

라. 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 신축이음장치에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상의 변화 여부를 검토한 결과, 기 발생된 손상의 진전은 없었으나, Exp.J3(P7)에서 누수가 추가적으로 조사되었다.

【표 3.3.23】 신축이음장치 기 점검 결과 비교(부산)

구 분		2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
본체	부식(m)	12.5	12.5	
	이물질 퇴적(m)	3.5	3.5	
	누수(개소)	-	1	
후타재	균열(m)	25.6	25.6	



【그림 3.3.10】 신축이음장치 기 점검 결과 비교(부산)

마. 검토 결과

- 남천교(부산)의 신축이음부는 온도변화에 따른 수축 및 신장시 여유량을 확보하고 있는 것으로 확인되어 신축거동상태는 양호한 것으로 판단된다.
- 후타재는 줄눈이 없이 콘크리트를 타설한 상태이므로 시공초기 건조수축 및 온도차에 의해 균열이 발생하거나, 공용 중 중차량 등의 반복통행 및 충격 등이 복합적으로 작용하여 균열이 발생한 것으로 판단되며, 현재 균열의 폭은 경미한 상태이므로 표면처리보수를 실시한다면, 차량의 주행으로 인하여 보수재가 탈락 할 가능성이 높은 관계로 보수보다는 지속적인 주의관찰이 바람직 할 것으로 판단된다.
- 갯길측에 발생한 본체 부식은 유간 내 이물질 퇴적으로 인한 체수의 발생으로 인하여 유발된 것으로 판단되며, 부식의 정도는 경미한 상태이므로 보수조치는 필요하지 않으나 원활한 기능 유지를 위해 정기적인 청소를 실시해야 할 것으로 판단된다.
- Exp.J3(P7)의 브라켓 용접미흡의 경우 브라켓의 탈락이 확인되지 않았으며, 용접 시공부위도 양호한 것으로 확인된 바, 보수보다는 향후 점검 및 진단시 신축이음장치 단차 및 브라켓 탈락 등에 대하여 주기적이고 지속적인 관찰을 실시하는 것이 바람직하다.
- Exp.J3(P7) 물받이관 이음부 누수는 교량받침의 부식 및 콘크리트 열화 방지 차원에서 누수부위에 실란트 마감을 이용한 보수를 실시해야 할 것이다.

3.3.5 교면포장

가. 부재의 개요

- 남천교(부산)의 교면은 아스팔트(T=80mm)로 포장되어 있으며, 교면방수는 침투식 방수층으로 시공되어 있는 것으로 확인되었다.



교면포장 전경

【사진 3.3.21】 교면포장 전경(부산)

나. 외관조사 결과

- 교면포장에 대한 외관조사 결과, 아스팔트 노후화의 일종인 라벨링이 국부적으로 발생되어 있었으나, 굵은 골재까지 탈리되지는 않은 상태였으며, 패임 및 소성변형, 접속부 포장균열 등의 손상이 일부 조사되었다.

【표 3.3.24】 교면포장 외관조사 결과(부산)

구 분	라벨링(m²/개소)	소성변형(m²/개소)	패임(m²/개소)
S7	-	3.0/1	0.01/1
S14	4.5/1	-	-
S18	-	-	0.01/1
합 계	4.5/1	3.0/1	0.02/2




【사진 3.3.22】 교면포장 손상현황(부산)

다. 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 기 점검 이후 기 발생된 손상의 진전, 보수부 채손상 등은 없는 상태로 확인되었으나, 공용에 의한 경미한 라벨링 및 소성변형이 추가로 발생되었다.

【표 3.3.25】 교면포장 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
라벨링(m ²)	-	4.5	
소성변형(m ²)	-	3.0	
패임(m ²)	0.02	0.02	

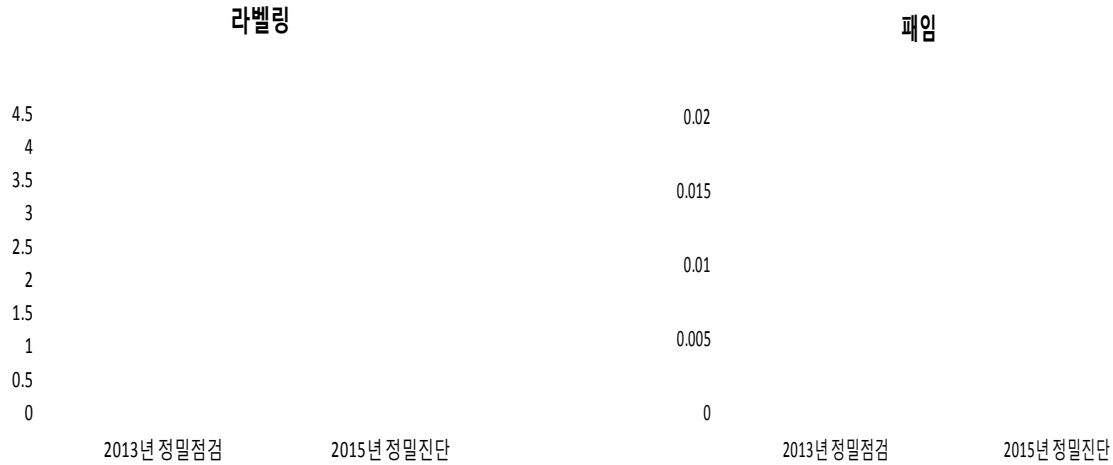

【그림 3.3.11】 교면포장 기 점검 결과 비교(부산)

라. 검토 의견

- 라벨링은 포장면의 노후화에 의해 발생하는 손상으로 조사 당시 세립 골재만 탈리되어 있는 경미한 상태로 확인되었다. 현재, 라벨링이 주행차량에 미치는 영향은 없는 상태로 판단되어 보수조치는 필요하지 않은 상태이며, 지속적인 주의관찰 후 노후화가 더욱 진전되어 굵은 골재가 탈리될 시점에는 보수를 실시해야 할 것으로 판단된다.
- 패임은 방치할 경우 제설제 및 우수의 유입 등에 의해 손상 규모가 확대될 수 있으므로 적정시기에 보수조치를 실시하는 것이 바람직하며, 소성변형은 변형의 정도가 경미하고, 차량의 주행성에 영향을 미치지 않으므로 주의관찰이 바람직하다.

3.3.6 기타부재

가. 배수시설

1) 부재의 개요

- 남천교(부산)는 교량의 횡단구배(-2.00%)에 따라 좌측 캔틸레버에 배수시설이 설치되어 있다.





【사진 3.3.23】 배수구 및 배수관 전경(부산)

2) 외관조사 결과

- 배수시설에 대한 외관조사 결과, 배수관 지지대 탈락, 유도배수관 길이부족, 배수관 집수구 막힘 등의 손상이 조사되었으나, 배수시설의 기능상태는 전반적으로 양호한 것으로 확인되었다.

【표 3.3.26】 배수시설 외관조사 결과(부산)

구 분	배수관 지지대 탈락(개소)	유도배수관 길이부족(개소)	배수관 집수구 막힘(개소)
S2	1	-	-
S3	-	1	-
S6	1	-	-
S7	1	-	-
S8	1	1	-
S9	1	-	-
S11	1	-	-
S13	1	-	-
S15	-	-	1
합 계	7	2	1

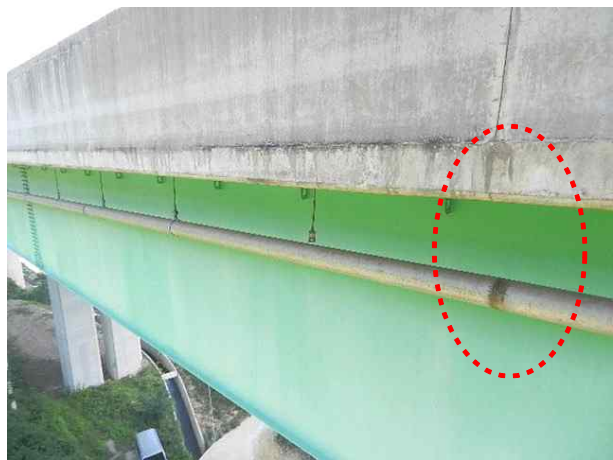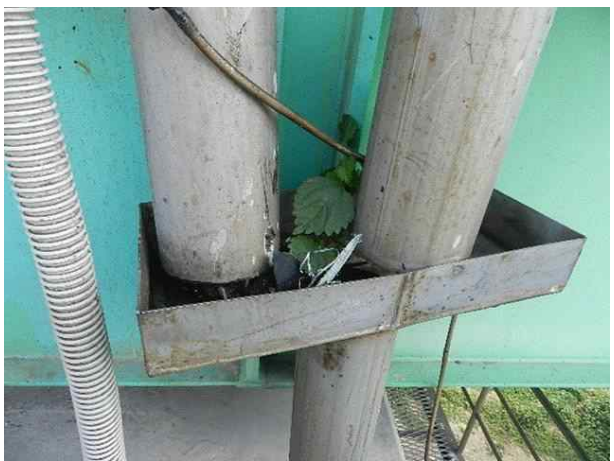	
배수관 지지대 탈락(S2)	유도배수관 길이부족(S8, P7)
	
배수관 지지대 탈락(S13)	배수관 집수구 막힘(S16)


【사진 3.3.24】 배수시설 손상현황(부산)

3) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 기 점검 이후 일부 보수조치가 시행되었으나, 배수관 지지대 탈락, 유도배수관 길이부족, 배수관 집수구 막힘과 같은 손상들이 추가로 조사되었다.

【표 3.3.27】 배수시설 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
배수관 지지대 탈락(개소)	14	7	
유도배수관 길이부족(개소)	5	2	
배수관 집수구 막힘(개소)	-	1	

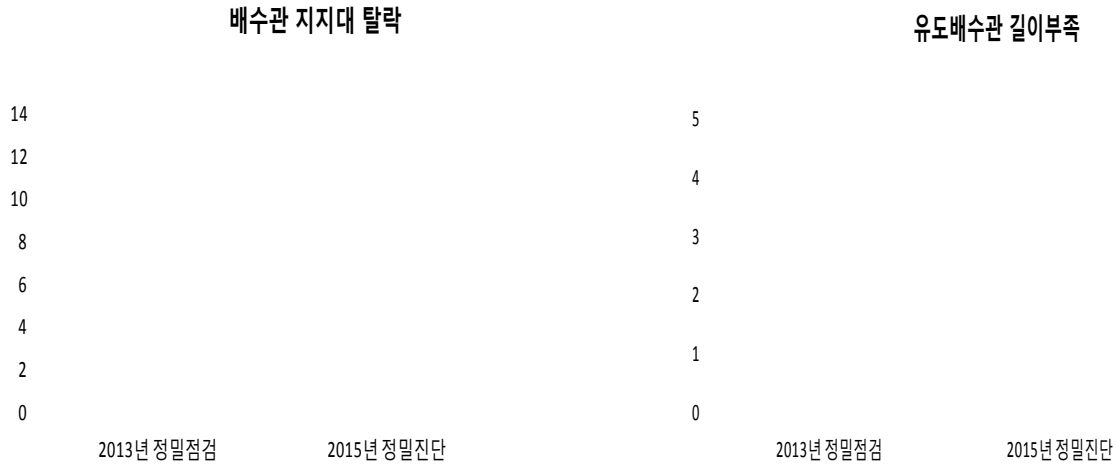

【그림 3.3.12】 배수시설 기 점검 결과 비교(부산)

4) 검토 의견

- 남천교(부산)의 교면포장은 체수 등의 손상이 없는 상태로 배수시설의 기능상태는 양호한 것으로 판단되나, 사용성 확보 측면에서 조사된 손상들에 대해서는 보수조치를 실시하는 것이 바람직하다.
- 특히, 유도배수관 길이부족과 같은 손상들은 체수 및 교량받침의 부식을 유발시킬 수 있으므로 보수조치가 요구된다.

나. 난간 및 연석(방호벽, 중앙분리대)

1) 부재의 개요

- 남천교(부산)의 방호벽 및 중앙분리대는 철근콘크리트로 시공되어 있으며, S18 방호벽에는 방음벽이 설치되어 있다.
- 남천교 방호벽의 높이는 노면으로부터 107cm로 확인되어 차량방호울타리 적정 설치높이인 100cm(도로안전시설 설치 및 관리 지침)에 만족하고 있는 것으로 확인되었다.




【사진 3.3.25】 난간 및 연석 전경(부산)

2) 외관조사 결과

- 방호벽에 대한 외관조사 결과, 전반적으로 보수가 시행된 상태였으나, 보수가 미시행된 균열과 보수부 재균열이 일부 확인되었으며, 균열 발생 부위는 전반적으로 백태를 동반하고 있는 상태로 확인되었다.

【표 3.3.28】 난간 및 연석 외관조사 결과(부산)

구 분	균열(m/개소) (폭 0.3mm 미만)	보수부 재균열(m/개소) (폭 0.3mm 미만)	균열부 백태 (㎡/개소)	보수부 재균열 및 백태 (㎡/개소)
S2	-	1.0/1	0.05/1	0.1/1
S3	-	-	0.05/1	0.2/2
S4	1.0/1	-	-	-
S5	-	1.0/1	-	-
S6	-	1.0/1	0.2/2	0.06/1
S9	-	-	-	0.3/3
S10	-	-	0.5/5	0.2/2
S11	-	-	0.1/1	0.1/1
S12	-	-	-	0.3/3
S13	-	-	-	0.7/7
S14	-	-	-	0.1/1
S15	-	-	-	0.3/3
S18	-	1.0/1	0.05/1	-
합 계	1.0/1	4.0/4	0.95/11	2.36/24

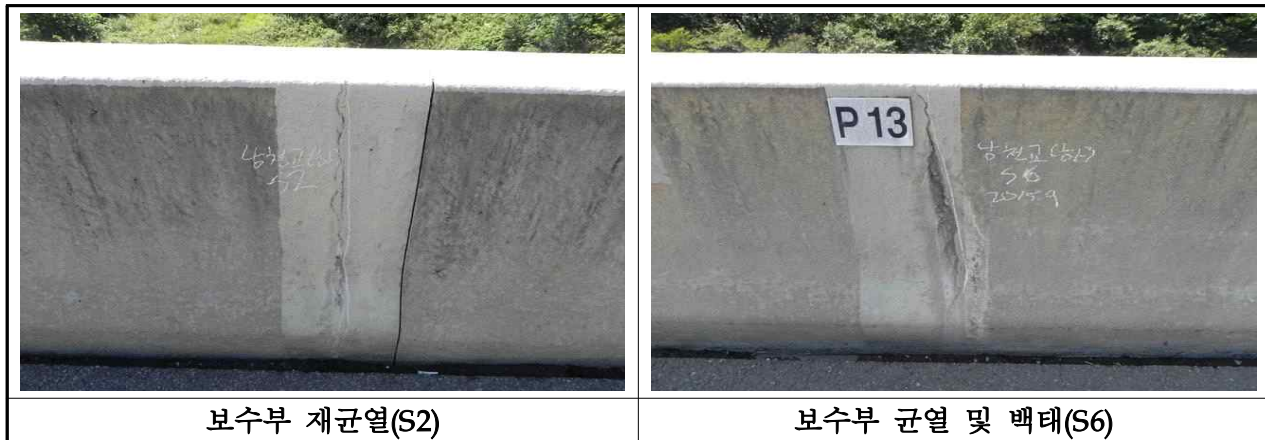

보수부 재균열(S2)

보수부 균열 및 백태(S6)

【사진 3.3.26】 난간 및 연석 손상현황(부산)

3) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 기 점검 결과를 토대로 손상의 진전여부를 검토한 결과, 일부 보수부 재균열이 조사되었으나, 신규 손상의 발생 및 기 발생된 손상의 진전은 없는 상태로 확인되었다.

【표 3.3.29】 난간 및 연석 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
균열(m)(폭 0.3mm미만)	-	1.0	
보수부 재균열(m)(폭 0.3mm미만)	-	4.0	
균열 및 백태(m²)	0.15	0.95	
보수부 균열 및 백태(m²)	-	2.36	

폭 0.3mm미만 균열

백태



【그림 3.3.13】 난간 및 연석 기 점검 결과 비교(부산)

4) 검토 의견

- 방호벽에 발생한 폭 0.3mm미만의 균열은 시공초기 건조수축 등 재료적·시공적 특성에 의해 발생한 것으로 판단된다.
- 조사된 손상들은 방호벽의 사용성을 저하시킬 만한 정도는 아닌 상태이므로 즉각적인 보수는 불필요하나, 백태와 같은 손상들은 방치할 경우 미관성을 저하시키고 운전자의 심적 부담감을 줄 수 있으므로 적정시기에 보수조치를 실시하는 것이 바람직하다.

3.4 콘크리트 내구성조사

3.4.1 개 요

가. 개 요

콘크리트 내구성조사는 구조물에 열화손상이 이미 현저하게 진행되었을 경우 열화의 정도 및 그 원인 관계를 조사하고 보수·보강 여부를 판정하며, 아직 열화손상이 없거나 경미한 구조물은 내구성조사에 의해서 향후 열화 경향을 예측하고 예방보전을 검토하기 위한 자료를 수집하는 것을 목적으로 한다.

본 과업의 내구성조사는 『안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010. 12, 국토교통부/한국시설안전공단)』에 근거하여 시험방법, 시험빈도 및 평가방법 등을 실시하였다.

나. 조사 현황 및 위치

1) 조사 현황

본 과업에서 콘크리트 내구성조사를 위해 콘크리트 강도시험(반발경도시험, 초음파전달속도시험), 철근탐사시험, 탄산화깊이 측정, 염화물함유량시험, 균열깊이 조사 등을 실시하였으며, 각 부재별 콘크리트 비파괴시험 현황은 다음과 같다.

【표 3.4.1】 콘크리트 비파괴시험 현황(대구)

항 목	기준수량		수 량(개소)				비 고
	상부구조(STEEL BOX)	하부구조	기준		실시		
			상부	하부	상부	하부	
반발경도 시 험	• 철근콘크리트: 2개소/50m • 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수	20	19	20	20	동일부위 시험
초음파 전달속도시험	• 철근콘크리트: 2개소/50m • 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수	20	19	20	20	
철근탐사 시 험	• 철근콘크리트: 2개소/50m • 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수	20	19	20	20	
탄산화 깊이 측정	• 5경간 이내: 4~6개소 ¹⁾ • 5경간 이상: 6~9개소 ²⁾		6~9		3	6	
염화물 함유량시험	• 3개소 이상 ³⁾		3		1	2	
균열깊이 조 사	• 부재의 중요도를 고려하여 책임기술자의 판단에 따라 수량 결정		-		0	1	
주1) 철근콘크리트 상부구조에서 최소 2개소 이상 실시 주2) 철근콘크리트 상부구조에서 최소 3개소 이상 실시 주3) 철근콘크리트 상부구조에서 최소 1개소 이상 실시							

【표 3.4.2】 콘크리트 비파괴시험 현황(부산)

항 목	기준수량		수 량(개소)				비 고
	상부구조(STEEL BOX)	하부구조	기준		실시		
			상부	하부	상부	하부	
반발경도 시 험	• 철근콘크리트: 2개소/50m • 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수	20	19	20	20	동일부위 시험
초음파 전달속도시험	• 철근콘크리트: 2개소/50m • 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수	20	19	20	20	
철근탐사 시 험	• 철근콘크리트: 2개소/50m • 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수	20	19	20	20	
탄산화 깊이 측정	• 5경간 이내: 4~6개소 ¹⁾ • 5경간 이상: 6~9개소 ²⁾		6~9		3	6	
염화물 함유량시험	• 3개소 이상 ³⁾		3		1	2	
균열깊이 조 사	• 부재의 중요도를 고려하여 책임기술자의 판단에 따라 수량 결정		-		0	1	
주1) 철근콘크리트 상부구조에서 최소 2개소 이상 실시							

2) 콘크리트 내구성시험 위치 선정사유


내구성시험시 지속적으로 결과값을 비교할 수 있도록 가급적 접근성이 용이한 곳과, 측정값의 신뢰도를 높이기 위하여 콘크리트 표면의 요철 및 곰보자국 등을 피하거나 제거하였으며, 외관상태가 불량하거나 이상손상이 발생하여 내구성 시험이 필요로한 곳을 선정하여 내구성 시험을 실시하였다.

3) 조사 사진

			
반발경도시험	초음파전달속도시험	탄산화 깊이 측정	철근탐사시험


【사진 3.4.1】 콘크리트 내구성조사 전경

4) 콘크리트 내구성조사 위치도(대구)

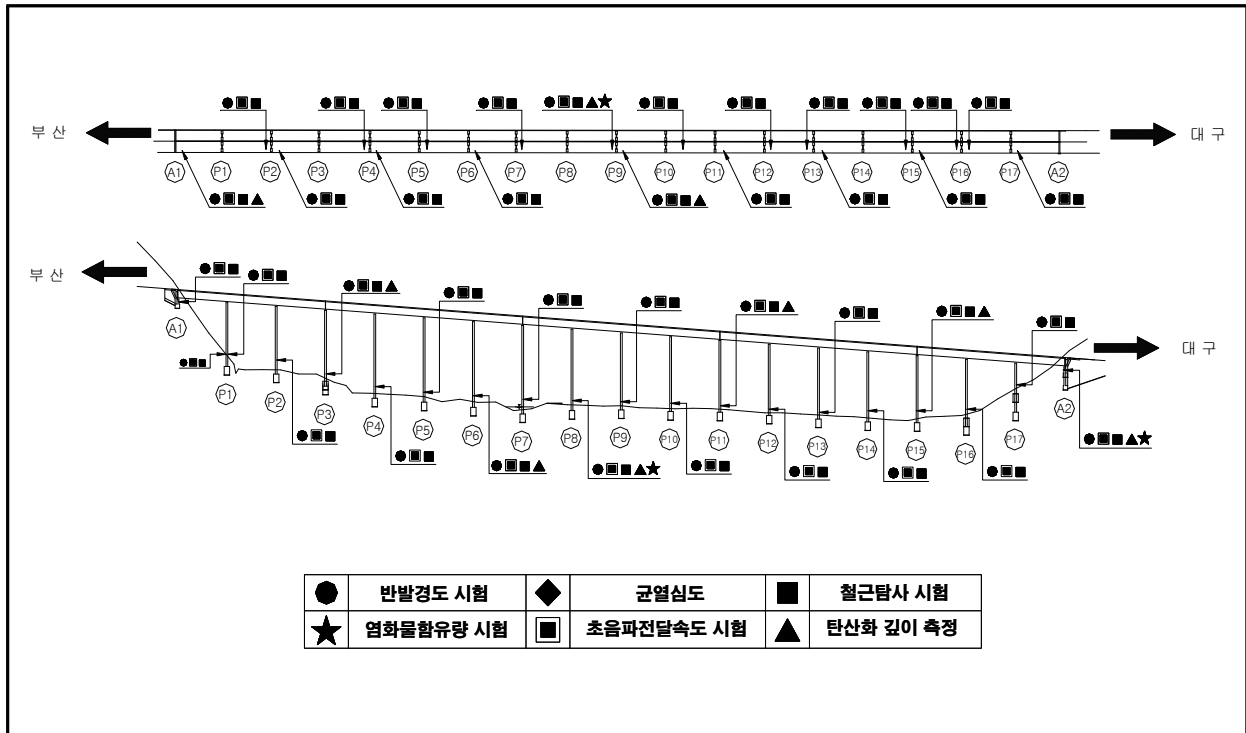

【그림 3.4.1】 콘크리트 내구성조사 위치도(대구)

5) 콘크리트 내구성조사 위치도(부산)

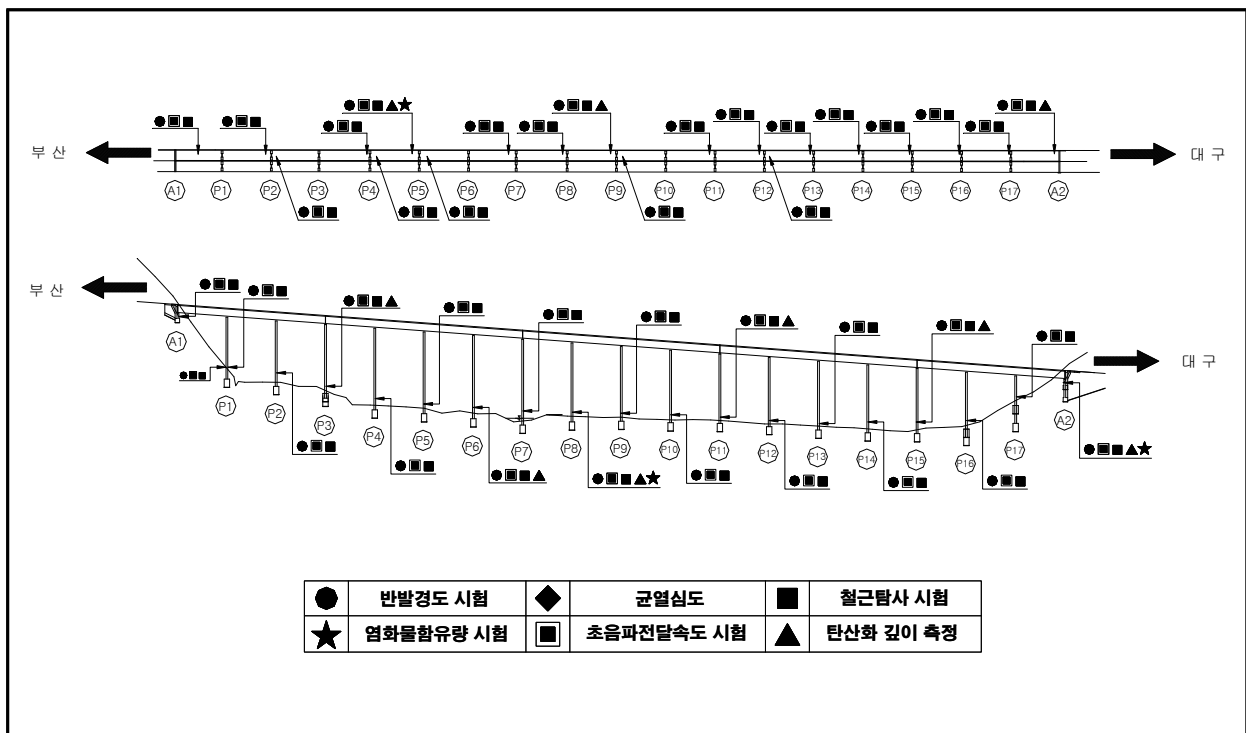

【그림 3.4.2】 콘크리트 내구성조사 위치도(부산)


3.4.2 시험내용 및 평가기준

가. 콘크리트 강도시험

1) 반발경도시험

콘크리트의 표면 경도를 측정하여, 이 측정치로부터 콘크리트의 압축강도를 비파괴로 추정하는 검사방법이다. 반발경도를 구하는 방법으로는 슈미트 해머(Schmidt Hammer)법이 가장 널리 사용된다. 슈미트 해머로 경화된 콘크리트 표면을 타격시, 반발경도(R)와 콘크리트의 압축강도(F_c)와의 사이에 특정 상관관계가 있다는 실험적 경험을 기초로 한다.

① 반발경도시험 및 측정기 점검 등의 절차

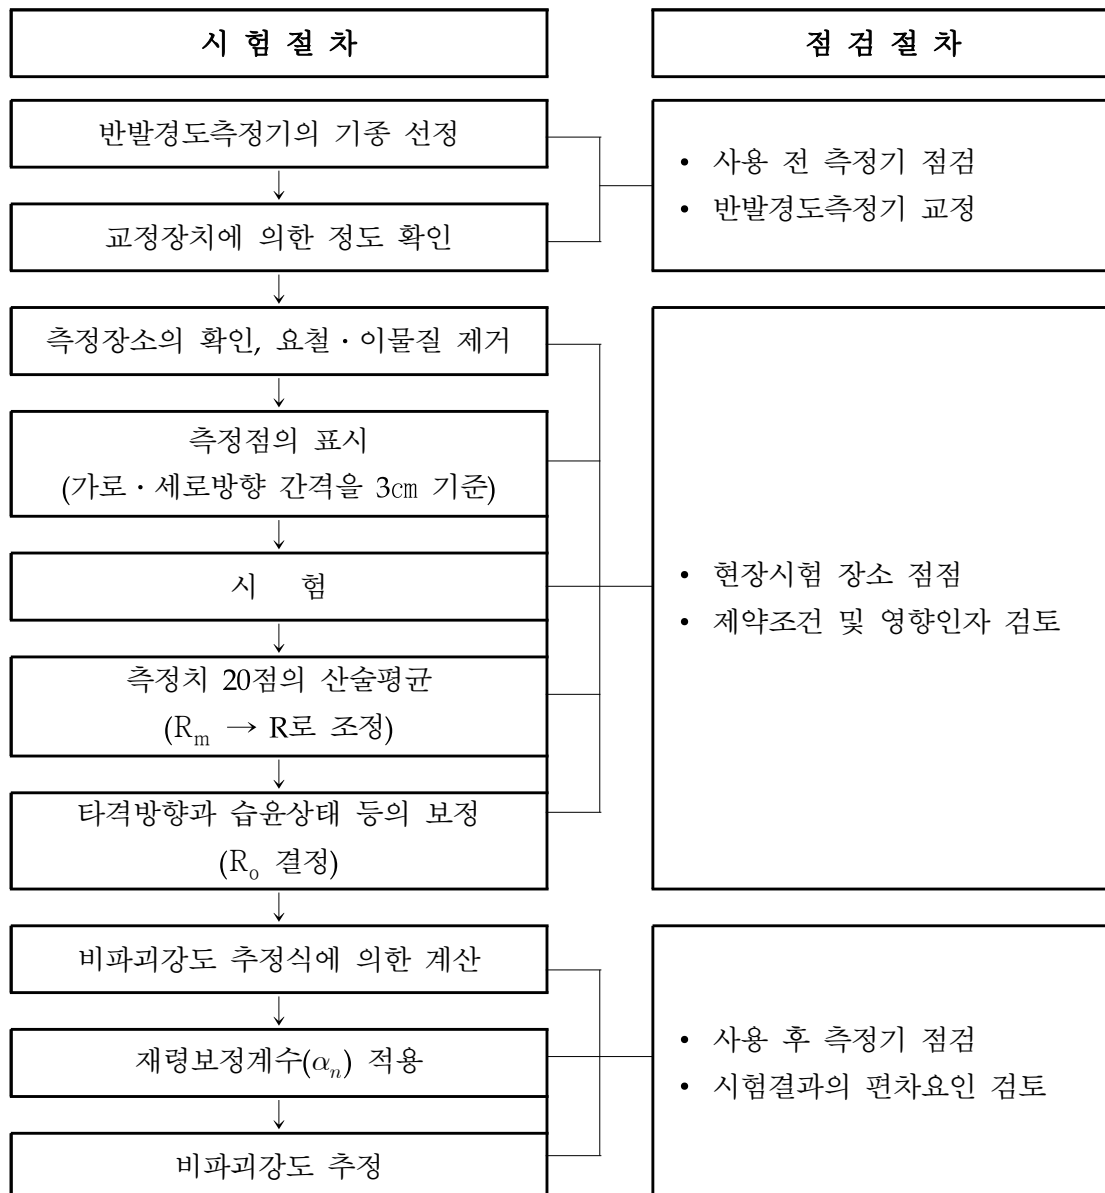

【그림 3.4.3】 반발경도시험 및 측정기 점검 등의 절차

외관조사 결과에 의해 결정된 측정개소에 대해서 타격점 상호간의 간격은 3cm를 표준으로 종으로 5열, 횡으로 4열의 선을 그어 직교되는 20점을 타격하여 반발경도 값의 산술평균값(R_m)을 구한다. 산술평균값(R_m)에 대해서는 릴렘(RILEM) 규정에 따라 각 반발경도의 값이 $R_m \pm 20\%$ 의 범위를 벗어나는 값들은 제외시키고 나머지 값들을 다시 산술평균하여 반발경도 R 을 결정한다.

② 보정반발경도(R_o)

【표 3.4.3】 보정반발경도(R_o)

◆ 보정반발경도 : $R_o = R + \Delta R_1 + \Delta R_2$ 여기서, R : 반발경도 ΔR_1 : 타격방향에 따른 보정값 ΔR_2 : 콘크리트의 습윤상태에 따른 보정값					
㉠ 타격방향에 따른 보정값(ΔR_1) - 수평방향의 타격에 의한 측정치가 안정된 값을 나타내지만 타격방향이 다른 경우에는 반발치를 보정해 주어야 함 ⇒ 하향 타격(-90°)의 경우 : (+)값으로 보정 상향 타격(+90°)의 경우 : (-)값으로 보정	α R	보 정 값			
		+90°	+45°	-45°	-90°
	10	-	-	+2.4	+3.2
	20	-5.4	-3.5	+2.5	+3.4
	30	-4.7	-3.1	+2.3	+3.1
	40	-3.9	-2.6	+2.0	+2.7
	50	-3.1	-2.1	+1.5	+2.2
	60	-2.2	-1.6	+1.3	+1.7
㉡ 콘크리트의 습윤상태에 따른 보정값(ΔR_2) - 콘크리트는 함수율이 증가함에 따라 반발경도가 저하됨 ⇒ 측정위치가 습하고 타격의 흔적이 보이는 경우 : $\Delta R_2 = +3$으로 보정 측정위치가 완전히 젖어 있는 경우 : $\Delta R_2 = +5$로 보정					

③ 압축강도의 추정

보정반발경도(R_o)로부터 압축강도(F_c)의 상관관계를 도출한 제안식들은 다음과 같다.

【표 3.4.4】 기존의 비파괴강도 추정 제안식(반발경도시험)

구 분	추 정 식(MPa)	비 고
일본재료학회	$F_c = -18.0 + 1.27R_o$	금회 적용(식①)
일본건축학회	$F_c = (7.3R_o + 100) \times 0.098$	금회 적용(식②)
※ 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010. 12, 국토교통부/한국시설안전공단)		

④ 28일 강도의 추정

시일이 경과할수록 콘크리트 구조물은 표면경도가 높아지므로 아래 식과 같이 재령 28일 강도(F_{28}')로 환산하여 압축강도를 추정한다. 콘크리트의 재령에 따른 압축강도 보정계수 α 는 아래 【표 3.4.5】과 같으며, 3,000일 이상의 재령에 대해서는 0.63을 적용한다.

$$F_{28}' = \alpha \cdot F_c$$


【표 3.4.5】 재령계수 α 값

재령(일)	10	20	28	50	100	150	200	300	500	1000	3000
α	1.55	1.12	1.00	0.87	0.78	0.74	0.72	0.70	0.67	0.65	0.63

2) 초음파전달속도시험

초음파의 투과속도가 콘크리트의 밀도 및 탄성계수에 따라서 변화하는 것을 이용하며, 이 투과속도로부터 콘크리트의 동적 특성, 강도, 균열상태 등을 추정하는 방법이다. 그러나, 강도 추정의 정확도는 높지 않으며, 일반적으로 콘크리트의 강도 및 품질 비교 또는 균열깊이를 판정하는 수단으로서 이 방법을 사용하고 있다.

① 초음파전달속도시험 및 측정기 점검 등의 절차

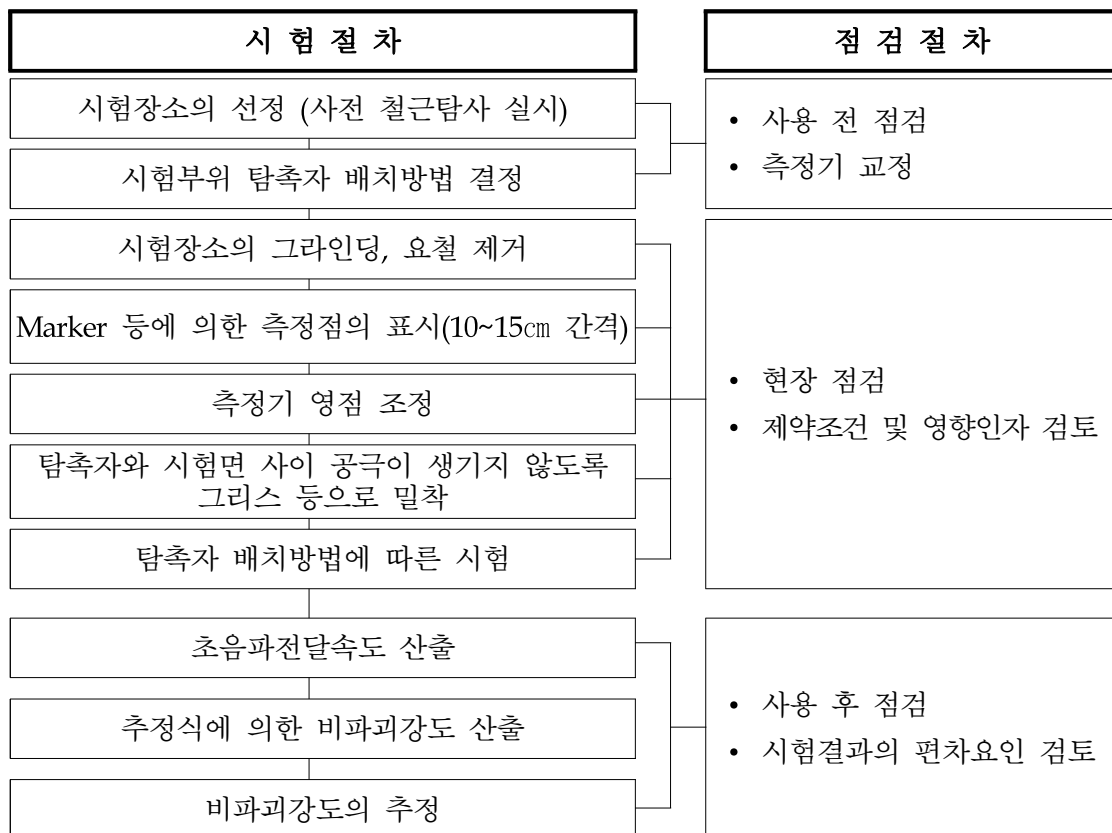


【그림 3.4.4】 초음파전달속도시험 및 측정기 점검 등의 절차

② 초음파전달속도시험에 의한 전달속도 분석

초음파전달속도를 결정하기 위해서는 재료에서 초음파가 전달되는 거리를 미리 측정하고 장비상에 나타난 초음파 전달시간을 측정한 후 아래 식에 의해서 구한다.

$$\text{전달속도(Velocity)} = \frac{\text{전달길이(Path Length)}}{\text{전달시간(Transit Time)}}$$

초음파전달속도시험을 위한 탐촉자의 배치방법으로는 직접법, 간접법 및 표면법이 있다.

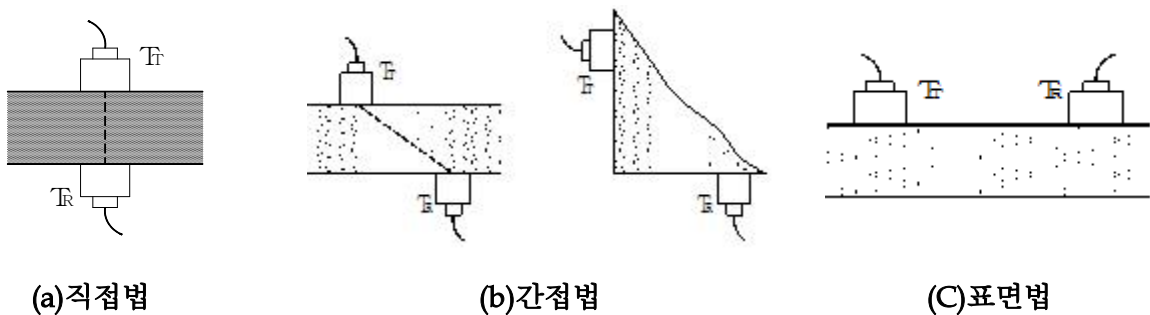

【그림 3.4.5】 초음파전달속도시험을 위한 탐촉자 배치방법

표면법과 직접법에서 구한 초음파전달속도는 근사적으로 아래 식과 같은 관계가 있다.

$$V_d \approx 1.05 V_i$$


여기서, V_d : 직접법에 의한 초음파 속도

V_i : 표면법에 의한 초음파 속도

직접법과 표면법의 초음파전달속도는 재료의 종류, 배합, 함수율 등 여러 가지 원인으로 변동을 나타내고 있으며, 보편적으로 현장 콘크리트의 초음파전달속도 관계는 $V_d \approx 1.05 \sim 1.15 V_i$ 의 사이에 있다고 경험적으로 보고되고 있다.

보다 정확한 직접법과 표면법의 초음파전달속도의 관계를 파악하기 위해서는 표면법을 수행한 동일 조건의 구조물이나, 동일한 부위에서 채취한 코어의 종파(직접법) 속도를 측정하여 상관관계에 의해 환산하여 이용하는 방법이 바람직하다.

표면법은 등간격(100mm)으로 5점 이상의 측정점을 정하고 초음파의 전달거리(X_i)에 따른 전달시간(T_i)을 측정하고, 최소자승법에 의해서 회귀직선식을 구하여 그 기울기를 전달속도(V_i)로 한다.

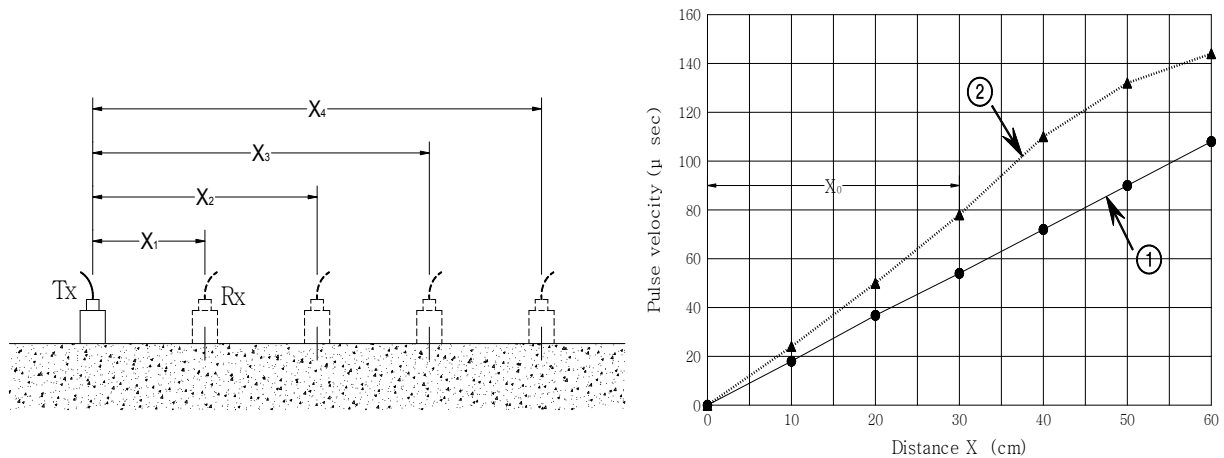

【그림 3.4.6】 표면법에 의한 초음파전달속도의 측정

회귀직선의 적정성 여부를 판단하기 위해서 회귀직선의 유의성(有意性)검정에 사용되는 결정계수(Coefficient of determination)를 다음 식에 의해서 계산한다.

$$r^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{(\sum (X_i - \bar{X})(T_i - \bar{T}))^2}{\sum (X_i - \bar{X})^2 \sum (T_i - \bar{T})^2}$$

여기서, $\bar{X}$, $\bar{T}$ 는 거리 및 전달시간의 평균값

③ 비파괴강도의 추정

본 과업에서는 r^2 값이 99% 이상이 되는 회귀직선식만을 사용하여 전달속도 V_i 를 계산하였다. 전달속도에 따른 콘크리트 압축강도의 추정을 위하여 초음파전달속도와 압축강도의 상관관계를 도출한 다음 식을 사용하였다.

【표 3.4.6】 기존의 비파괴강도 추정 제안식(초음파전달속도시험)

구 분	추 정 식(MPa)	비 고
일본건축학회	$F_c = (215 V_d - 620) \times 0.098$	금회 적용(식③)
한전기술연구원	$F_c = (339.1 V_d - 1107) \times 0.098$	금회 적용(식④)
※ V_d : 직접법에 의한 초음파전달속도(km/s) ※ 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010. 12, 국토교통부/한국시설안전공단) 참조 ※ 콘크리트 및 강재 비파괴시험 매뉴얼(2006. 12, 한국시설안전기술공단) 참조		

나. 철근탐사시험

1) 개 요

본 시험은 전자파레이더를 이용한 철근탐사 시험기(RC Radar)를 활용하여 철근콘크리트 구조물에 배근된 철근간격, 콘크리트 피복을 측정하기 위해 실시한다.

철근콘크리트 구조물의 부재 내부에 배근되어 있는 철근의 피복두께가 지나치게 작은 경우에는 콘크리트의 탄산화 등에 따른 열화손상에 대한 저항성이 저하되어 내구성이 감소할 가능성이 있으며, 피복두께가 지나치게 큰 경우에는 강도감소 등을 수반할 우려가 있으므로 철근탐사는 설계 당시와 같이 콘크리트 내에 배근되어 있는 철근의 배근상태 및 피복두께를 파악하기 위하여 실시한다.

2) 측정원리

전자파레이더의 원리는 현재 널리 사용되고 있는 레이더와 동일하다. 즉, 콘크리트용 전자파레이더는 임펄스 상의 전자파를 송신안테나로부터 콘크리트 내로 방사하면 그 전자파가 콘크리트와 전기적 성질(비유전율, 도전율)이 다른 물체(철근, 매설관, 공동 등)와의 경계에서 반사한다. 이를 수신안테나로 수신하고, 그에 소요되는 왕복전파시간으로부터 반사물체까지의 거리를 계산하면 그 위치를 구할 수 있다. 원리를 아래 【그림 3.4.7】에 나타내었고, 콘크리트 중의 전자파 속도는 다음 식과 같다.


$$V = \frac{C}{\sqrt{\epsilon_r}} \quad (\text{m/sec})$$

여기서, C : 진공 중에서 전자파의 속도(3×10^8 m/sec)

ϵ_r : 콘크리트의 상대유전율(6~10)

또한, 반사물체까지의 거리(D)는 송신 시각으로부터 수신 시각까지의 시간차(T)의 측정치와 콘크리트 내부의 전파속도(V)로부터 구할 수 있다.


$$D = \frac{1}{2} V T \quad (\text{m})$$

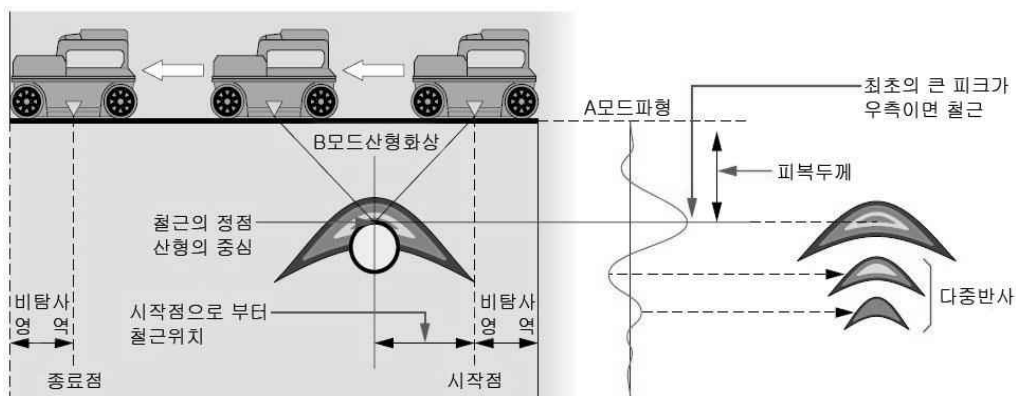

【그림 3.4.7】 철근탐사 측정원리

3) 철근탐사시험 및 장비 점검 등의 절차

철근탐사시험 방법에 대한 절차는 KS F 2734 및 KS F 2735의 규정에 준한다.

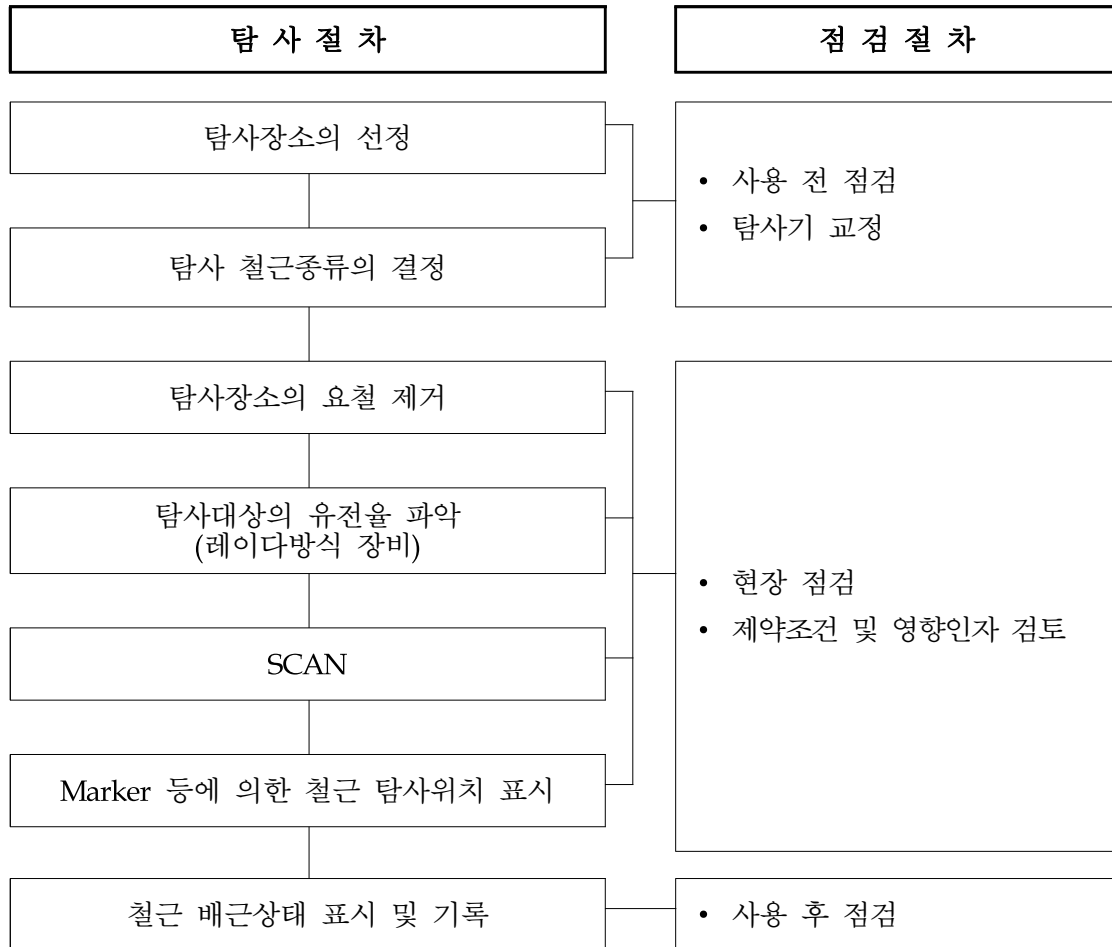

【그림 3.4.8】 철근탐사시험 및 장비 점검 등의 절차

4) 탐사조건 및 적용한계(RC Radar의 경우)

① 탐사조건

- 적용 가능한 조건
 - 탐사심도 200mm 이내
 - 탐사대상 철근지름이 $\phi 6\text{mm}$ 이상
 - 콘크리트의 질이 균일한 곳
 - 철근이 안테나 진행방향과 직교인 경우
- 적용 곤란한 조건
 - 표면에 금속 등 전파를 반사하는 것이 있고, 그 밑의 철근 등을 탐사하는 경우
 - 100mm 이하의 피치로 배근되어 있는 경우
 - 철근이 안테나의 진행방향과 평행인 경우


② 적용한계

- 탐사대상 물체의 표면에 금속 등 전파를 반사하는 것이 있고, 그 밑의 철근 등을 탐사하는 경우
- 철근이 안테나의 진행방향과 평행인 경우
- 비유전율에 따라 피복두께의 차이가 있으므로 탐사 대상물의 비유전율을 추정하기 어려움
- 철근직경과 복철근 및 경사철근의 판독 불가능
- 탐사대상 표면에 요철이 많은 장소는 탐사결과의 신뢰성 저하
- 안테나의 사용으로 좁고, 짧은 위치의 탐사 불편

다. 탄산화깊이 측정

1) 개요

탄산화란 콘크리트의 탄산화(Carbonation) 과정에서 나타나는 현상으로 탄산화에 의해서 문제가 발생하는 것은 콘크리트 자체에서 생기는 것이 아니고, 콘크리트 중의 철근에 녹이 발생함으로써 문제를 일으키는 것이다.

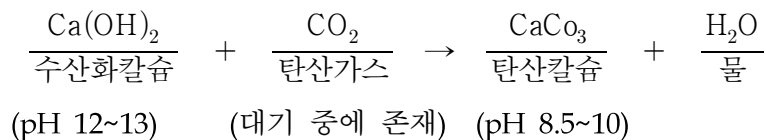

탄산화가 일어나는 메카니즘을 보면 시멘트의 수화반응에서 생성되는 수산화칼슘(Ca(OH)_2)은 pH 12~13정도의 강알칼리성을 나타내지만 대기 중에 포함되어 있는 약산성의 탄산가스(약 0.03%)와 접촉하면 탄산칼슘과 물로 변화하고 탄산칼슘으로 변화한 부분의 pH가 8.5~10 정도로 낮아지게 된다. 따라서, 콘크리트의 탄산화는 일반환경 하에서도 확실하게 진행되기 때문에 매입된 철근의 부식에 따른 문제가 가장 기본적이며 중요하다. 콘크리트 내부의 pH가 11이상에서 철근은 표면에 $1 \times 10^{-6} \text{mm}$ 두께의 수산화물($\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$) 부동태막을 형성하므로 산소 침입을 막아 철근의 부식을 방지하지만 탄산화에 의하여 pH가 11보다 낮아지면 부동태막이 파괴되면서 철근에 녹이 발생하게 된다. 이러한 녹은 원래 부피의 약 2.5배에서 최대 7배까지 팽창하고 녹의 팽창압력에 의해 콘크리트 내부에는 균열이 발생하게 되며 철근의 부착강도 저하, 피복 콘크리트의 탈락, 철근 단면적의 감소 등 구조물의 내구성 저하를 초래하게 된다. 이러한 원인으로 녹의 진행과 함께 콘크리트 구조물의 내구성면에서 탄산화를 파악하는 것이 중요하다.

	STEP 1 정상, 재료 및 강도상의 변화는 거의 없음 (약간의 건조수축에 의한 균열)
	STEP 2 녹의 발생에 의한 팽창압이 콘크리트 내부에 발생하여 미세한 균열이 발생
	STEP 3 - 철근의 윗면이 팽창함 - 균열이 표면까지 연장되어 공기와 수분의 침입이 격화되어 동해 등의 다른 열화도 유발시키며 녹물이 보임
	STEP 4 - 철근 윗면의 피복이 떨어지고, 철근의 노출이 시작됨 - 철근단면적이 감소함
	STEP 5 - 철근 윗면이 거의 없어지고 철근은 공기 중에 직접 노출됨 - 내구성능은 없음

【그림 3.4.9】 탄산화에 의한 콘크리트 성능저하

2) 탄산화 속도에 영향을 미치는 요인

탄산화 속도에 영향을 미치는 요인으로는 환경조건(대기 중의 탄산가스 농도, 온도, 습도, 마감재 등)을 주원인으로 하는 외적요인 및 콘크리트 자체의 성능·품질(함수율, 강도, 시멘트의 종류, 배합조건, 시공조건 등)을 주원인으로 하는 내적요인에 의해 복합적인 영향을 받는 것으로 알려져 있다. 대표적인 원인을 정리하면 다음과 같다.

【표 3.4.7】 탄산화 속도에 영향을 미치는 요인

구분	영향인자	탄산화 속도
내적 요인	시멘트의 종류	- 수화반응이 느릴수록 탄산화 속도가 빠름 - 조강 포틀랜드시멘트 < 보통 포틀랜드시멘트 < 중용열 포틀랜드시멘트
	골재의 종류	투기성이 큰 골재일수록 탄산화 속도가 빠름
	계면활성제 종류	동일 물-시멘트비, 동일 슬럼프라면 탄산화 속도와 무관함
	압축강도	압축강도가 낮을수록 탄산화 속도가 빠름
	물-시멘트비	물-시멘트비가 증가하면 탄산화 속도가 빠름

【표 3.4.7】 탄산화 속도에 영향을 미치는 요인(계속)

구분	영향인자	탄산화 속도
내적 요인	시공 정밀도	• 다짐이 불충분할수록 탄산화 속도가 빠름
	콘크리트 결함부	• 균열부위, 이음부, 손상부위 등에서 탄산화 속도가 빠름
외적 요인	온도	• 온도 상승시 탄산화 속도가 빠름 • 20~50 °C 사이에서는 영향이 크지 않음
	이산화탄소 농도	• 농도가 클수록 탄산화 속도가 빠름 • 탄산가스 농도 3~10% 사이에서 상승비율이 큼
	습도	• 상대습도 50~70% 에서 탄산화 속도가 최대
	실내, 실외	• 실내의 탄산화 속도가 빠름

3) 탄산화깊이의 측정

본 과업에서는 일반적으로 현장에서 간편하게 이용되는 페놀프탈레인법(페놀프탈레인은 pH 지시약의 일종으로 1% 알칼리용액)을 이용하여 콘크리트의 탄산화 진행 정도를 측정한다.

콘크리트 파단면에 1% 페놀프탈레인 용액을 도포한 후 색의 변화를 관찰하는 방법으로 강 알칼리성일수록 짙은 보라색을 띠며 pH 9이하에서는 무색을 나타낸다. 탄산화 진행 깊이의 측정은 콘크리트 표면에서 발색점까지의 깊이를 버니어캘리퍼스 등으로 측정한다.

4) 탄산화를 고려한 잔존수명 예측

탄산화 속도는 경과시간(t)의 평방근에 비례하여 진행한다고 하는 $\sqrt{t}$ 법으로 표현된다. 탄산화(C)는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$C = A \times \sqrt{t}$$

여기서, C : 탄산화깊이(mm)

A : 탄산화 속도계수(mm/ $\sqrt{\text{년}}$)

t : 재령(년)

여기서 구해진 탄산화 속도계수(A)를 실제 탄산화깊이와 경과년수를 이용하여 역추적으로 구한 후 탄산화가 철근에 도달하는 시간을 계산하면 콘크리트의 탄산화에 의한 잔존수명을 예측할 수 있다.

$$\text{수명예측(년)} = (\text{철근피복} / \text{탄산화 속도계수})^2$$

$$\text{잔존수명예측(년)} = \text{수명예측년수} - \text{경과년수}$$

5) 평가기준

탄산화 상태평가 기준은 다음과 같다.

【표 3.4.8】 탄산화 상태평가 기준

기 준	탄산화 잔여 깊이	철근부식의 가능성
a	• 30mm이상	• 탄산화에 의한 부식발생 우려 없음
b	• 10mm이상 ~ 30mm미만	• 향후 탄산화에 의한 부식발생 가능성 있음
c	• 0mm이상 ~ 10mm미만	• 탄산화에 의한 부식발생 가능성 높음
d	• 0mm미만	• 철근부식 발생
e	-	-

라. 염화물함유량시험

1) 콘크리트 속의 염분에 대한 일반적 사항

염화물의 콘크리트 침투를 구분해 보면 일반적으로 두가지로 크게 구분할 수 있다.

하나는 이미 건립된 구조물에 해풍, 해수 및 염화물을 함유한 외부 환경조건에 의해 염화물이 침투 축적되는 경우이고, 다른 하나는 방동대책으로서 염화칼슘(CaCl_2)과 염화나트륨(NaCl)의 살포에 의해 염화물이 침투하는 경우이다.

다음은 콘크리트 제조시에 배합재료로부터 직접 콘크리트에 침투하는 경우, 특히 아직 굳지 않은 프레쉬 상태일 때 혼입하는 경우인데 이의 예로서는 ① 깨끗이 세척하지 않은 바다 모래의 사용, ② 경화 촉진제로서 염화칼슘(CaCl_2)의 사용, ③ 염화칼슘(CaCl_2)을 주체로 한 조강형 AE제의 사용, ④ 혼화수로서 해수의 사용 등을 들 수 있다. 이 중 미세정 바다모래에 의한 염분(염화나트륨(NaCl))을 주로 함유한 것의 혼입에 의한 것이 염해 원인의 대부분을 차지하고 있다.

콘크리트 중에 함유하는 염화물은 ① 가용성 염화물(수용성 염화물), ② 전 염화물(산 용해성 염화물)의 2종류로 분류할 수 있다. ①의 가용성 염화물로는 콘크리트에서 물에 의해 유출되는 염화물이고, ②의 전 염화물은 콘크리트를 강한 산으로 용해함으로써 유출되는 염화물이다. 가용성 염화물의 측정은 콘크리트의 세공용액 속에 용해되어 있는 유리 염화물의 양을 구하는 경우로 측정할 수 있고 유출온도 등 시험방법의 자세한 내용은 제안되고 있는 각 방법에 따라 약간 차이가 있다. 일본 콘크리트공학협회(JCI)에서는 가용성 염화물을 「경화콘크리트 중에 함유된 50℃의 온수에 녹는 염화물」이라 정의하여 측정방법을 정하고 있다.

전 염화물량과 가용성 염화물량과의 차이는 시멘트 수화물에 고정되어 있는 염화물로서 판정되어진다.

강재 위치에 대한 염화물 이온의 강재 부식발생 한계농도는 콘크리트 단위용적당 양으로서 $0.3 \sim 1.2 \text{kg/m}^3$ 정도이고 이 값은 구조물의 설치 환경조건이나 강재부식 허용량 등의 조건에 따라서 다르다. 예를 들면, 미리 염화물을 혼입한 공시체에 의한 촉진시험 등에서는 $0.3 \sim 0.6 \text{kg/m}^3$ 정도이고 실제 환경의 노출실험에서는 $1.2 \sim 2.4 \text{kg/m}^3$ 정도로 되어 있다. 촉진시험과 실제 환경에서 얻어지는 한계농도의 차이는 시험 공시체와 실제 구조물의 덮개나 물-시멘트비의 차이 그리고 촉진시험 시에 설정되는 고온환경 등 온도의 영향이라고 생각된다.

안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010.12) 및 콘크리트 표준시방서 내구성조서편에서는 경화콘크리트의 경우 전염화물 기준으로 실제 환경의 노출실험 결과 하한치인 1.2kg/m^3 을 강재 부식발생 한계농도로서 정하고 있다. 비록, 부식환경에 따른 전염화물량이 1.2kg/m^3 를 넘더라도 부식이 발생하지 않을 가능성이 있지만 잠재적으로 부식 가능성이 높을 것으로 평가되므로 부식방지를 위한 조치가 검토되어야 할 것이다.

2) 평가기준

① 국내 콘크리트 표준시방서 기준

굳지않은 콘크리트의 경우는 철근의 부식을 방지하기 위하여 0.3kg/m^3 이하로 규정하며, 책임기술자의 승인이 있는 경우 0.6kg/m^3 까지 허용

② 콘크리트 구조설계기준(2007년)

【표 3.4.9】 염화물 평가기준(콘크리트 구조설계기준(2007))

부재의 종류	최대 수용성 염소이온(Cl), 시멘트의 중량에 대한 비(%)
프리스트레스트 콘크리트	0.06
염화물에 노출된 철근콘크리트	0.15
건조상태 또는 습기로부터 차단된 철근콘크리트	1.00
기타 철근콘크리트	0.30

③ 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010. 12)

【표 3.4.10】 염화물 상태평가 기준(안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010.12))

기 준	전염화물 이온량(kg/m^3)	철근부식의 가능성
a	• 염화물 $< 0.3 \text{kg/m}^3$	• 염화물에 의한 부식이 발생할 우려 없음
b	• $0.3 \text{kg/m}^3 < \text{염화물} \leq 1.2 \text{kg/m}^3$	• 염화물이 함유되어 있으나, 부식발생 가능성 낮음
c	• $1.2 \text{kg/m}^3 < \text{염화물} \leq 2.5 \text{kg/m}^3$	• 향후 염화물에 의한 부식발생 가능성 높음
d	• 염화물 $\geq 2.5 \text{kg/m}^3$	• 철근 부식발생
e	-	-


마. 균열깊이 조사

콘크리트 표면의 균열깊이는 일반적으로 T_c-T_0 법으로 구한다.

T_c-T_0 법은 콘크리트 부재의 균열부와 건전부에서 아래 【그림 3.4.10】과 같이 각각 측정하고, 양자의 데이터 비교에 의해 균열깊이를 산출하는 것이다. 본 방법에서는 균열부분을 중심으로 하여 송신탐촉자와 수신탐촉자를 등간격으로 배치한다. 송신탐촉자(T)로부터 발신된 종파 초음파가 그림 중의 점선과 같이 콘크리트 내를 전파하고 균열 선단부를 경유해서 수신탐촉자(R)에 도달하기까지의 시간 T_c 를 구한다.

비교용으로서 같은 콘크리트 부재에서 균열이 없는 부분을 대상으로 송신탐촉자와 수신탐촉자의 거리 L과 초음파가 전파하는 시간 T_0 를 구해 다음 식을 적용하여 균열깊이를 구한다. 본 과업에서는 $X=10\text{cm}$ 를 적용하였다.

$$d = \frac{L}{2} \sqrt{\frac{(T_c^2)}{(T_0^2)} - 1}$$

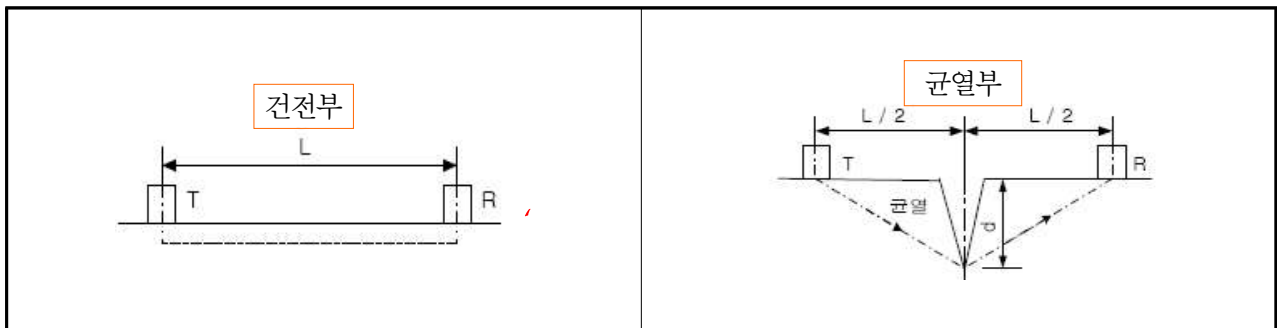

【그림 3.4.11】 T_c-T_0 법에 의한 탐촉자 배치 및 균열깊이 측정방법

3.4.3 시험결과 및 분석

가. 대구방향


1) 콘크리트 강도시험

- 남천교(대구)의 콘크리트 비파괴강도시험은 상·하부구조에서 반발경도시험(총 40개소) 및 초음파전달속도시험(총 40개소)을 실시하였으며, 검토결과는 【표 3.4.12】 , 【표 3.4.13】 와 같다.

① 비파괴강도 시험결과

【표 3.4.11】 상부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과(대구)


시험위치		비파괴시험		반발경도법(MPa)			초음파속도법(MPa)			설계 기준 강도 (MPa)
		반발 경도 (R_o)	초음파속도 (V_d)	식①	식②	평균	식③	식④	평균	
상부 구조	S1 캔틸레버	48.2	4.19	27.2	27.9	27.6	27.5	30.7	29.1	27.0
	S2 캔틸레버	54.9	4.30	32.6	30.9	31.8	29.8	34.3	32.1	
	S3 캔틸레버	51.4	4.21	29.8	29.4	29.6	28.0	31.5	29.8	
	S4 캔틸레버	50.8	4.31	29.3	29.0	29.2	30.1	34.8	32.5	
	S5 캔틸레버	48.7	4.17	27.6	28.1	27.9	27.0	30.0	28.5	
	S6 캔틸레버	51.0	4.28	29.5	29.2	29.4	29.4	33.7	31.6	
	S7 캔틸레버	47.9	4.17	27.0	27.8	27.4	27.2	30.2	28.7	
	S8 캔틸레버	51.4	4.32	29.8	29.4	29.6	30.2	35.0	32.6	
	S9 캔틸레버	49.2	4.29	28.0	28.4	28.2	29.7	34.2	32.0	
	S10 캔틸레버	48.1	4.24	27.2	27.8	27.5	28.5	32.3	30.4	
	S11 캔틸레버	51.5	4.27	29.9	29.4	29.7	29.3	33.6	31.5	
	S12 캔틸레버	48.0	4.29	27.1	27.8	27.5	29.7	34.2	32.0	
	S13 캔틸레버	48.3	4.25	27.3	28.0	27.7	28.8	32.8	30.8	
	S13 캔틸레버	51.4	4.20	29.8	29.4	29.6	27.8	31.2	29.5	
	S14 캔틸레버	51.8	4.25	30.1	29.5	29.8	28.7	32.7	30.7	
	S15 캔틸레버	49.4	4.25	28.2	28.4	28.3	28.8	32.7	30.8	
	S16 캔틸레버	50.0	4.19	28.7	28.7	28.7	27.5	30.7	29.1	
	S16 캔틸레버	48.1	4.30	27.2	27.8	27.5	29.8	34.4	32.1	
	S17 캔틸레버	47.9	4.23	27.0	27.8	27.4	28.4	32.2	30.3	
	S18 캔틸레버	53.6	4.30	31.6	30.3	31.0	29.9	34.5	32.2	
	평균			28.7	28.8	28.7	28.8	32.8	30.8	
	표준편차			1.6	0.9	1.3	1.0	1.6	1.3	
	변동계수			5.7	3.2	4.4	3.6	5.0	4.3	

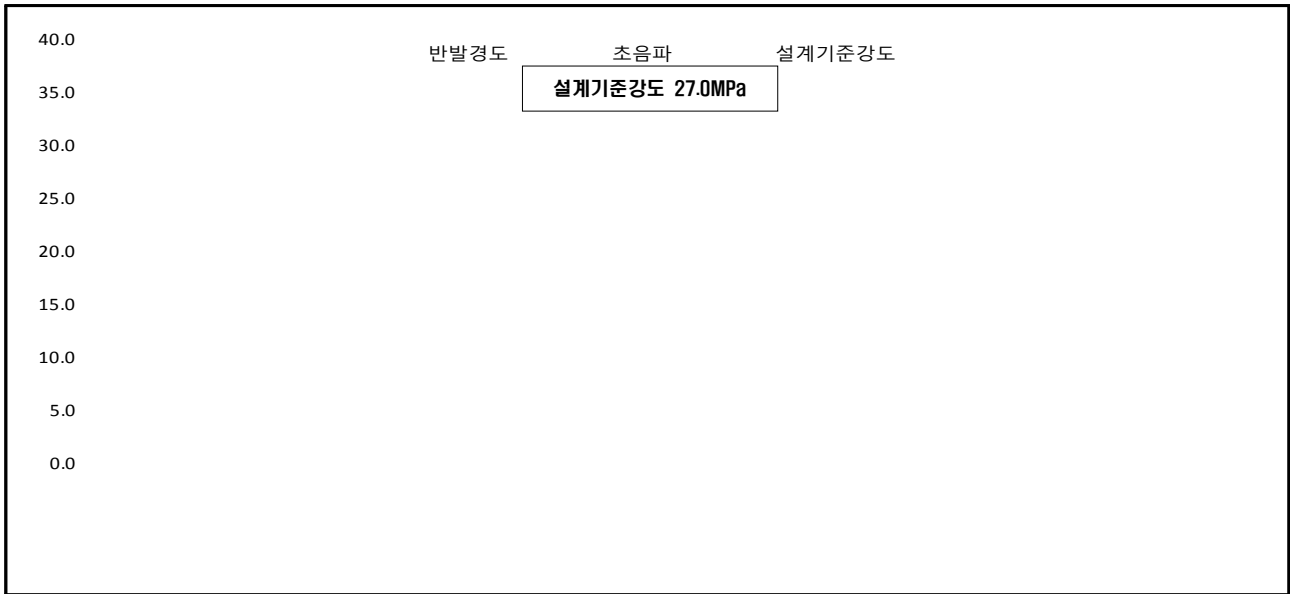

【그림 3.4.12】 상부구조 평균압축강도 추정결과(대구)

【표 3.4.12】 하부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과(대구)

시험위치		비파괴시험		반발경도법(MPa)			초음파속도법(MPa)			설계 기준 강도 (MPa)
		반발 경도 (R_o)	초음파속도 (V_d)	식①	식②	평균	식③	식④	평균	
하부 구조	A1 구체	45.5	4.19	25.1	26.7	25.9	26.1	28.6	27.4	24.0
	P1 기둥	44.3	4.30	24.1	26.1	25.1	27.7	31.0	29.4	
	P1 기둥	43.2	4.21	23.2	25.6	24.4	26.6	29.3	28.0	
	P2 기둥	43.8	4.31	23.7	25.9	24.8	24.3	25.7	25.0	
	P3 기둥	46.8	4.17	26.1	27.3	26.7	24.7	26.4	25.6	
	P4 기둥	47.1	4.28	26.3	27.4	26.9	24.2	25.6	24.9	
	P5 기둥	43.3	4.17	23.3	25.7	24.5	26.8	29.5	28.2	
	P6 기둥	43.4	4.32	23.4	25.7	24.6	24.7	26.4	25.6	
	P7 기둥	46.8	4.29	26.1	27.3	26.7	27.2	30.3	28.8	
	P8 기둥	44.5	4.24	24.3	26.2	25.3	27.7	31.1	29.4	
	P9 기둥	43.1	4.27	23.1	25.6	24.4	27.3	30.4	28.9	
	P10 기둥	42.9	4.29	23.0	25.5	24.3	25.5	27.6	26.6	
	P11 기둥	44.3	4.25	24.1	26.1	25.1	26.7	29.5	28.1	
	P12 기둥	45.1	4.20	24.8	26.5	25.7	27.6	30.9	29.3	
	P13 기둥	43.4	4.25	23.4	25.7	24.6	25.2	27.0	26.1	
	P14 기둥	44.4	4.25	24.2	26.2	25.2	24.9	26.6	25.8	
	P15 기둥	43.3	4.19	23.3	25.7	24.5	26.8	29.6	28.2	
	P16 기둥	46.0	4.30	25.5	26.9	26.2	26.1	28.4	27.3	
	P17 기둥	44.9	4.23	24.6	26.4	25.5	26.3	28.8	27.6	
	A2 구체	47.0	4.30	26.3	27.3	26.8	26.0	28.4	27.2	
	평 균			24.4	26.3	25.3	26.1	28.6	27.3	
	표준편차			1.2	0.7	0.9	1.2	1.8	1.5	
	변동계수			4.7	2.5	3.6	4.5	6.5	5.5	

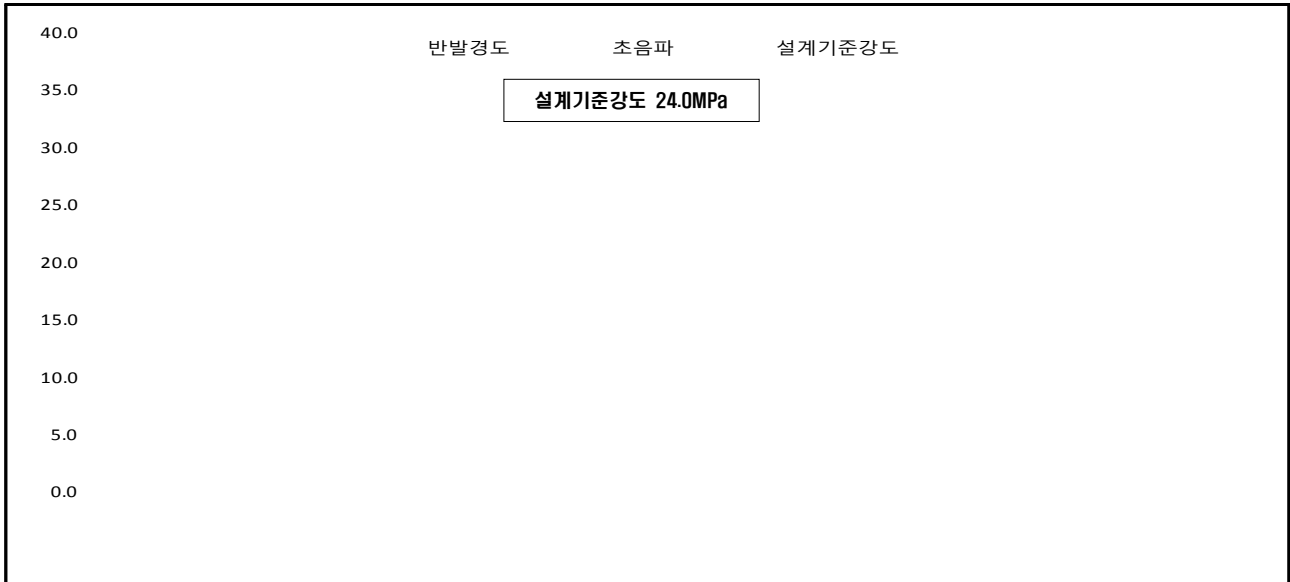

【그림 3.4.13】 하부구조 평균압축강도 추정결과(대구)

- 검토결과, 설계기준 대비 상부구조 : 101.5~120.7%, 하부구조 : 101.0~122.5%로 상·하부 구조 모두 비파괴 추정강도는 모두 100% 이상을 상회한 값이 측정되었다.
- 비파괴 추정식에 의해 평가된 강도는 전구간 강도가 설계기준 대비 100%이상으로 조사되어 상·하부구조의 콘크리트 강도는 양호한 것으로 판단된다.
- 따라서, 금회 시험을 실시한 남천교(대구)의 상부구조 및 하부구조에 대한 콘크리트 강도는 공용년수 경과에 따른 강도 저하는 없는 것으로 판단된다.

【표 3.4.13】 비파괴강도 시험결과 분석(대구)

구 분	시험방법	평균강도(A)	설계기준강도(B)	$A/B \times 100(\%)$
상부 구조	반발경도법	27.4~31.8	27.0	101.5~117.6
	초음파속도법	28.5~32.6		105.6~120.7
하부 구조	반발경도법	24.3~26.9	24.0	101.0~111.9
	초음파속도법	24.9~29.4		103.8~122.5

② 기 점검 결과와의 비교

【표 3.4.14】 비파괴강도 기 점검 결과와의 비교(대구)

구 분		'13년 정밀점검	금회 정밀안전진단	설계기준강도
반발경도법	상부구조	27.1~29.1	27.4~31.8	27.0
	하부구조	24.2~27.3	24.3~26.9	24.0
검토의견		▪ 기 정밀점검('13년)과 비교·분석한 결과, 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 전반적으로 공용기간 경과에 따른 콘크리트 구조물에 강도저하는 없는 것으로 판단됨		

2) 철근탐사시험

철근탐사기(RC-Radar)를 이용한 철근탐사시험은 총 40개소(상부구조 20개소, 하부구조 20개소)를 실시하였으며, 측정된 배근간격 및 피복두께는 일부 미소한 차이는 있었으나 전반적으로 설계도면과 근사한 것으로 확인되었다.

【표 3.4.15】 철근탐사 시험결과(대구)

시험위치		철근종류	측정치(mm)		설계치(mm)		비고
			배근간격	피복두께	배근간격	피복두께	
상부 구조	S1 캔틸레버 하면	주철근	98.0	42.0	100	50	
		배력철근	163.0	55.0	150	50	
	S2 캔틸레버 하면	주철근	100.0	46.0	100	50	
		배력철근	92.0	57.0	100	50	
	S3 캔틸레버 하면	주철근	106.0	51.0	100	50	
		배력철근	95.0	57.0	100	50	
	S4 캔틸레버 하면	주철근	98.0	42.0	100	50	
		배력철근	95.0	62.0	100	50	
	S5 캔틸레버 하면	주철근	111.0	44.0	100	50	
		배력철근	150.0	52.0	150	50	
	S6 캔틸레버 하면	주철근	95.0	42.0	100	50	
		배력철근	105.0	51.0	100	50	
	S7 캔틸레버 하면	주철근	101.0	54.0	100	50	
		배력철근	150.0	57.0	150	50	
	S8 캔틸레버 하면	주철근	111.0	52.0	100	50	
		배력철근	100.0	59.0	100	50	
	S9 캔틸레버 하면	주철근	110.0	49.0	100	50	
		배력철근	106.0	54.0	100	50	
	S10 캔틸레버 하면	주철근	109.0	50.0	100	50	
		배력철근	100.0	58.0	100	50	
	S11 캔틸레버 하면	주철근	127.0	50.0	125	50	
		배력철근	110.0	58.0	100	50	
	S12 캔틸레버 하면	주철근	128.0	48.0	125	50	
		배력철근	148.0	55.0	150	50	
	S13 캔틸레버 하면	주철근	108.0	48.0	100	50	
		배력철근	100.0	54.0	100	50	
	S13 캔틸레버 하면	주철근	120.0	47.0	125	50	
		배력철근	100.0	55.0	100	50	
	S14 캔틸레버 하면	주철근	109.0	47.0	100	50	
		배력철근	95.0	57.0	100	50	
	S15 캔틸레버 하면	주철근	123.0	48.0	125	50	
		배력철근	148.0	54.0	150	50	
	S16 캔틸레버 하면	주철근	110.0	51.0	100	50	
		배력철근	150.0	56.0	150	50	
	S16 캔틸레버 하면	주철근	121.0	48.0	125	50	
		배력철근	102.0	58.0	100	50	
	S17 캔틸레버 하면	주철근	125.0	49.0	125	50	
		배력철근	95.0	57.0	100	50	
	S18 캔틸레버 하면	주철근	125.0	48.0	125	50	
		배력철근	103.0	59.0	100	50	

【표 3.4.15】 철근탐사 시험결과(대구)(계속)

시험위치		철근종류	측정치(mm)		설계치(mm)		비고
			배근간격	피복두께	배근간격	피복두께	
하부 구조	A1 구체	수직철근	243.0	98.0	250	100	
		수평철근	158.0	101.0	150	100	
	A2 구체	수직철근	248.0	107.0	250	100	
		수평철근	150.0	104.0	150	100	
	P1 기둥	수직철근	100.0	147.0	100	100	
		수평철근	303.0	106.0	300	100	
	P1 기둥	수직철근	99.0	110.0	100	100	
		수평철근	299.0	96.0	300	100	
	P2 기둥	수직철근	101.0	105.0	100	100	
		수평철근	290.0	92.0	300	100	
	P3 기둥	수직철근	107.0	110.0	100	100	
		수평철근	157.0	98.0	150	100	
	P4 기둥	수직철근	98.0	97.0	100	100	
		수평철근	154.0	89.0	150	100	
	P5 기둥	수직철근	108.0	104.0	100	100	
		수평철근	307.0	90.0	300	100	
	P6 기둥	수직철근	104.0	102.0	100	100	
		수평철근	149.0	95.0	150	100	
	P7 기둥	수직철근	103.0	105.0	100	100	
		수평철근	153.0	95.0	150	100	
	P8 기둥	수직철근	97.0	103.0	100	100	
		수평철근	148.0	99.0	150	100	
	P9 기둥	수직철근	97.0	109.0	100	100	
		수평철근	310.0	90.0	300	100	
	P10 기둥	수직철근	101.0	95.0	100	100	
		수평철근	151.0	95.0	150	100	
	P11 기둥	수직철근	106.0	109.0	100	100	
		수평철근	148.0	98.0	150	100	
	P12 기둥	수직철근	110.0	106.0	100	100	
		수평철근	298.0	93.0	300	100	
	P13 기둥	수직철근	105.0	100.0	100	100	
		수평철근	146.0	98.0	150	100	
	P14 기둥	수직철근	102.0	109.0	100	100	
		수평철근	318.0	92.0	300	100	
	P15 기둥	수직철근	102.0	111.0	100	100	
		수평철근	298.0	96.0	300	100	
	P16 기둥	수직철근	95.0	104.0	100	100	
		수평철근	312.0	94.0	300	100	
	P17 기둥	수직철근	96.0	104.0	100	100	
		수평철근	150.0	92.0	150	100	


3) 탄산화 깊이 측정

탄산화 깊이 측정은 총 9개소(상부구조 3개소, 하부구조 6개소)에서 실시하였다. 실측한 최소 피복두께와 탄산화 깊이를 비교한 결과, 전 개소의 탄산화 잔여깊이가 30.0mm 이상을 초과한 상태로 측정되어 상태평가 “a”로 평가되었으며, 철근까지의 탄산화 도달시간은 시험개소 모두 100년 이상으로 측정되어 탄산화로 인한 내구성 저하 가능성은 없는 상태로 분석되었다.

① 탄산화 깊이 측정결과

【표 3.4.16】 탄산화 깊이 측정결과 및 평가(대구)

시험위치		탄산화 깊이 (mm)	실측 피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	평가 결과	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	비 고
상부 구조	S1 캔틸레버 하면	10.0	42.0	32.0	a	3.16	166	
	S9 캔틸레버 하면	7.5	49.0	41.5	a	2.37	417	
	S10 캔틸레버 하면	4.0	50.0	46.0	a	1.26	1,553	
하부 구조	A2 구체	5.5	104.0	98.5	a	1.74	3,566	
	P3 기둥	3.0	98.0	95.0	a	0.95	10,661	
	P6 기둥	3.0	95.0	92.0	a	0.95	10,018	
	P8 기둥	4.5	99.0	94.5	a	1.42	4,830	
	P11 기둥	5.0	98.0	93.0	a	1.58	3,832	
	P15 기둥	2.0	96.0	94.0	a	0.63	23,030	

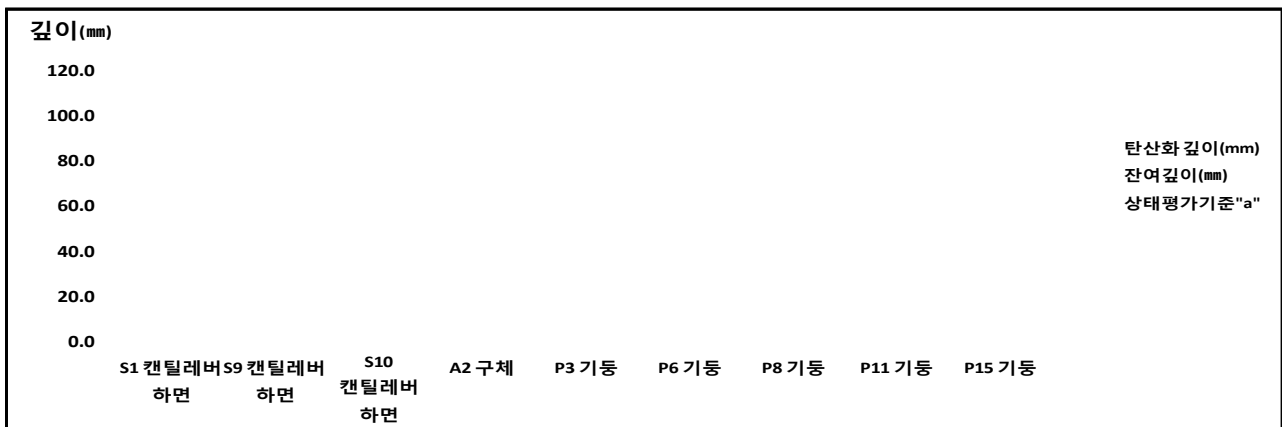

【그림 3.4.15】 탄산화 깊이 측정결과(대구)

② 기 점검 결과와의 비교

【표 3.4.17】 탄산화 깊이 기 점검 결과와의 비교(대구)

구 분		'13년 정밀점검	금회 정밀안전진단	비 고
탄산화 진행깊이 (mm)	상부구조	6.0~7.0	4.0~10.0	측정위치에 따른 편차.
	하부구조	6.0~8.0	2.0~5.5	
검토의견		▪ 기 정밀점검('13년)과 비교·분석한 결과, 측정위치에 따른 편차가 다소 존재하나 탄산화로 인한 철근의 부식발생 우려는 없는 것으로 확인되어 양호한 것으로 판단됨		

4) 염화물함유량 시험

염화물함유량 시험은 총 3개소(상부구조 1개소, 하부구조 2개소)에서 깊이별 시험을 실시한 결과, 전 개소에서 철근의 부식환경이 없는 0.3kg/m^3 이하로 확인되어 양호한 상태로 확인되었다.

【표 3.4.18】 염화물 함유량 시험결과 및 평가(대구)

시험위치			실측 피복두께 (mm)	염화물 함유량		평가 결과	비 고
				Cl^- (%)	Cl^- (kg/m^3)		
상부 구조	S9 캔틸레버	0~20mm	49.0	0.0026	0.058	a	
		20~40mm		0.0014	0.032	a	
하부 구조	A2 구체	0~20mm	104.0	0.0029	0.066	a	
		20~40mm		0.0006	0.015	a	
	P8 기둥	0~20mm	99.0	0.0023	0.053	a	
		20~40mm		0.0015	0.035	a	

※ 콘크리트 환산 염화물 함유량(kg/m^3) = 전 염화물 함유량(Cl^-)% / 100 × 콘크리트 단위중량($2,263\text{kg/m}^3$)



【그림 3.4.16】 염화물시험 측정결과(대구)

5) 균열깊이 측정결과

남천교(대구)의 기둥에는 폭 0.3mm 의 수직균열이 일부 발생되어 균열의 양상을 확인하고자 1개소를 선정하여 균열깊이를 측정한 결과, 최소 피복두께까지 진행되지는 않은 것으로 확인되어 균열로 인한 구조물의 내구성 저하는 없는 것으로 판단된다.

【표 3.4.19】 균열깊이 조사결과(대구)

시험위치		균열폭 (mm)	초음파 전달시간 ($\times 10^{-6}$ sec)		균열깊이 (mm)	피복두께 (mm)	비 고
			전전부 (T_o)	균열부 (T_c)			
하부구조	P11 기둥	0.3	26.4	39.1	55.0	98.0	

나. 부산방향


1) 콘크리트 강도시험

- 남천교(부산)의 콘크리트 비파괴강도시험은 상·하부구조에서 반발경도시험(총 40개소) 및 초음파전달속도시험(총 40개소)을 실시하였으며, 검토결과는 【표 3.4.21】, 【표 3.4.22】와 같다.

① 비파괴강도 시험결과

【표 3.4.20】 상부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과(부산)

시험위치		비파괴시험		반발경도법(MPa)			초음파속도법(MPa)			설계 기준 강도 (MPa)
		반발 경도 (R_o)	초음파속도 (V_d)	식①	식②	평균	식③	식④	평균	
상부 구조	S1캔틸레버	48.1	4.17	27.2	27.8	27.5	27.2	30.2	28.7	27.0
	S2캔틸레버	47.9	4.26	27.0	27.8	27.4	29.0	33.0	31.0	
	S3캔틸레버	47.7	4.24	26.8	27.7	27.3	28.6	32.4	30.5	
	S4캔틸레버	51.9	4.23	30.2	29.5	29.9	28.4	32.1	30.3	
	S5캔틸레버	48.9	4.18	27.8	28.2	28.0	27.3	30.4	28.9	
	S5캔틸레버	51.4	4.20	29.8	29.4	29.6	27.6	30.9	29.3	
	S6캔틸레버	47.5	4.19	26.6	27.6	27.1	27.5	30.7	29.1	
	S7캔틸레버	49.5	4.25	28.3	28.5	28.4	28.8	32.8	30.8	
	S8캔틸레버	47.7	4.24	26.8	27.7	27.3	28.7	32.5	30.6	
	S9캔틸레버	48.2	4.21	27.2	27.9	27.6	28.0	31.5	29.8	
	S10캔틸레버	49.3	4.20	28.1	28.4	28.3	27.7	31.1	29.4	
	S11캔틸레버	50.3	4.26	28.9	28.9	28.9	29.0	33.2	31.1	
	S12캔틸레버	50.4	4.18	29.0	28.9	29.0	27.3	30.4	28.9	
	S13캔틸레버	47.9	4.21	27.0	27.8	27.4	28.0	31.4	29.7	
	S13캔틸레버	47.8	4.22	26.9	27.7	27.3	28.2	31.8	30.0	
	S14캔틸레버	49.0	4.24	27.8	28.3	28.1	28.5	32.3	30.4	
	S15캔틸레버	49.2	4.17	28.0	28.4	28.2	27.1	30.2	28.7	
	S16캔틸레버	51.2	4.25	29.6	29.2	29.4	28.8	32.8	30.8	
	S17캔틸레버	48.8	4.19	27.7	28.2	28.0	27.4	30.6	29.0	
	S18캔틸레버	47.8	4.29	26.9	27.7	27.3	29.5	33.9	31.7	
	평 균			27.9	28.3	28.1	28.1	31.7	29.9	
	표준편차			1.1	0.6	0.9	0.7	1.1	0.9	
	변동계수			3.9	2.2	3.1	2.6	3.6	3.1	

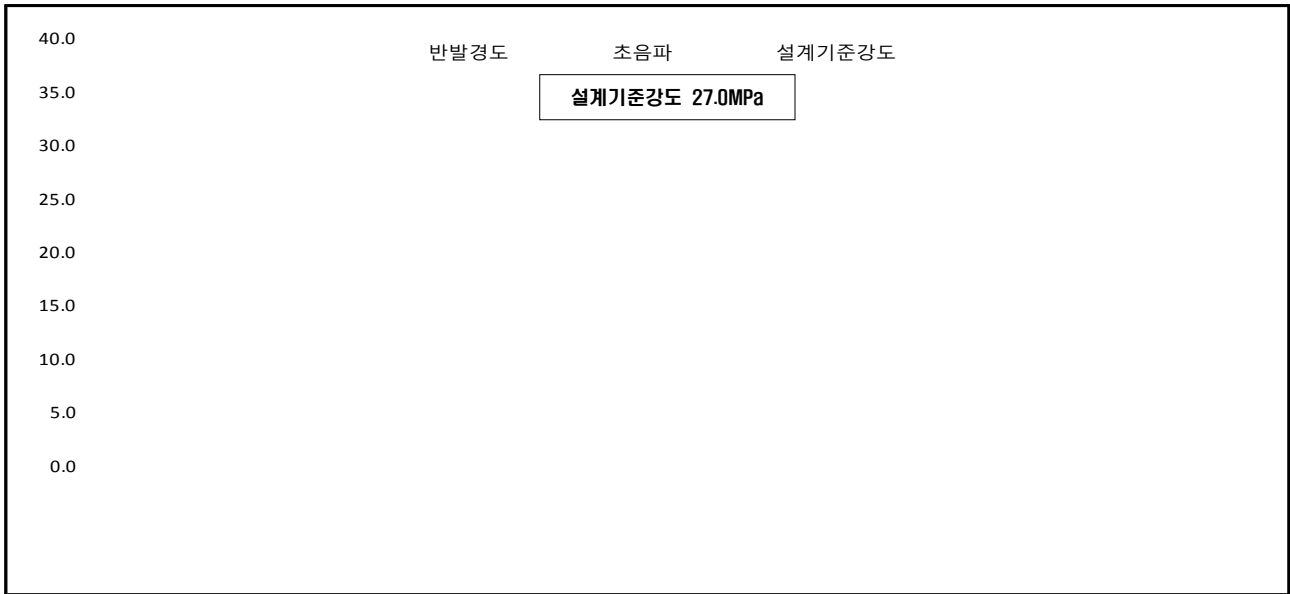

【그림 3.4.17】 상부구조 평균압축강도 추정결과(부산)

【표 3.4.21】 하부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과(부산)

시험위치		비파괴시험		반발경도법(MPa)			초음파속도법(MPa)			설계 기준 강도 (MPa)
		반발 경도 (R_o)	초음파속도 (V_d)	식①	식②	평균	식③	식④	평균	
하부 구조	A1구체	42.8	4.14	22.9	25.5	24.2	26.4	29.0	27.7	24.0
	P1기둥	47.1	4.13	26.3	27.4	26.9	26.3	28.8	27.6	
	P1기둥	43.3	4.05	23.3	25.7	24.5	24.6	26.2	25.4	
	P2기둥	42.7	4.19	22.8	25.4	24.1	27.5	30.8	29.2	
	P3기둥	45.9	4.07	25.4	26.8	26.1	25.1	26.9	26.0	
	P4기둥	44.8	4.15	24.5	26.3	25.4	26.6	29.3	28.0	
	P5기둥	44.2	4.15	24.0	26.1	25.1	26.7	29.5	28.1	
	P6기둥	47.7	4.07	26.8	27.7	27.3	25.0	26.8	25.9	
	P7기둥	42.9	4.14	23.0	25.5	24.3	26.4	29.0	27.7	
	P8기둥	43.2	4.20	23.2	25.6	24.4	27.8	31.2	29.5	
	P9기둥	45.8	4.11	25.3	26.8	26.1	25.9	28.3	27.1	
	P10기둥	44.2	4.08	24.0	26.1	25.1	25.2	27.1	26.2	
	P11기둥	43.0	4.11	23.1	25.6	24.4	25.9	28.2	27.1	
	P12기둥	44.3	4.17	24.1	26.1	25.1	27.1	30.1	28.6	
	P13기둥	43.5	4.04	23.4	25.8	24.6	24.3	25.7	25.0	
	P14기둥	44.1	4.15	23.9	26.0	25.0	26.6	29.3	28.0	
	P15기둥	43.3	4.05	23.3	25.7	24.5	24.7	26.3	25.5	
	P16기둥	42.6	4.04	22.7	25.4	24.1	24.4	25.8	25.1	
	P17기둥	46.9	4.05	26.2	27.3	26.8	24.6	26.2	25.4	
	A2구체	42.9	4.06	23.0	25.5	24.3	24.7	26.4	25.6	
	평균			24.1	26.1	25.1	25.8	28.1	27.0	
	표준편차			1.3	0.7	1.0	1.1	1.7	1.4	
	변동계수			5.3	2.7	4.0	4.2	6.1	5.2	



【그림 3.4.18】 하부구조 평균압축강도 추정결과(부산)

- 검토결과, 설계기준 대비 상부구조 : 100.4~117.4%, 하부구조 : 100.2~122.9%로 상·하부 구조 모두 비파괴 추정강도는 모두 100% 이상을 상회한 값이 측정되었다.
- 비파괴 추정식에 의해 평가된 강도는 전구간 강도가 설계기준 대비 100%이상으로 조사되어 상·하부구조의 콘크리트 강도는 양호한 것으로 판단된다.
- 따라서, 금회 시험을 실시한 남천교(부산)의 상부구조 및 하부구조에 대한 콘크리트 강도는 공용년수 경과에 따른 강도 저하는 없는 것으로 판단된다.

【표 3.4.22】 비파괴강도 시험결과 분석(부산)

구 분	시험방법	평균강도(A)	설계기준강도(B)	$A/B \times 100(\%)$
상부 구조	반발경도법	27.1~29.9	27.0	100.4~110.6
	초음파속도법	28.7~31.7		106.1~117.4
하부 구조	반발경도법	24.1~27.3	24.0	100.2~113.5
	초음파속도법	25.0~29.5		104.2~122.9

② 기 점검 결과와의 비교

【표 3.4.23】 비파괴강도 기 점검 결과와의 비교(부산)

구 분		'13년 정밀점검	금회 정밀안전진단	설계기준강도
반발경도법	상부구조	27.1~29.5	27.1~29.9	27.0
	하부구조	24.2~28.0	24.1~27.3	24.0
검토의견		▪ 기 정밀점검('13년)과 비교·분석한 결과, 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 전반적으로 공용기간 경과에 따른 콘크리트 구조물에 강도저하는 없는 것으로 판단됨		

2) 철근탐사시험

철근탐사기(RC-Radar)를 이용한 철근탐사시험은 총 40개소(상부구조 20개소, 하부구조 20개소)를 실시하였으며, 측정된 배근간격 및 피복두께는 일부 미소한 차이는 있었으나 전반적으로 설계도면과 근사한 것으로 확인되었다.

【표 3.4.24】 철근탐사 시험결과(부산)

시험위치		철근종류	측정치(mm)		설계치(mm)		비고
			배근간격	피복두께	배근간격	피복두께	
상부 구조	S1 캔틸레버 하면	주철근	124.0	48.0	125	50	
		배력철근	148.0	52.0	150	50	
	S2 캔틸레버 하면	주철근	120.0	47.0	125	50	
		배력철근	95.0	53.0	100	50	
	S3 캔틸레버 하면	주철근	111.0	53.0	100	50	
		배력철근	158.0	53.0	150	50	
	S4 캔틸레버 하면	주철근	102.0	54.0	100	50	
		배력철근	150.0	55.0	150	50	
	S5 캔틸레버 하면	주철근	110.0	53.0	100	50	
		배력철근	100.0	55.0	100	50	
	S5 캔틸레버 하면	주철근	108.0	52.0	100	50	
		배력철근	102.0	53.0	100	50	
	S6 캔틸레버 하면	주철근	98.0	54.0	100	50	
		배력철근	100.0	59.0	100	50	
	S7 캔틸레버 하면	주철근	123.0	55.0	125	50	
		배력철근	148.0	56.0	150	50	
	S8 캔틸레버 하면	주철근	96.0	48.0	100	50	
		배력철근	160.0	58.0	150	50	
	S9 캔틸레버 하면	주철근	99.0	48.0	100	50	
		배력철근	100.0	53.0	100	50	
	S10 캔틸레버 하면	주철근	105.0	51.0	100	50	
		배력철근	100.0	54.0	100	50	
	S11 캔틸레버 하면	주철근	102.0	57.0	100	50	
		배력철근	143.0	59.0	150	50	
	S12 캔틸레버 하면	주철근	100.0	53.0	100	50	
		배력철근	98.0	55.0	100	50	
	S13 캔틸레버 하면	주철근	125.0	56.0	125	50	
		배력철근	108.0	59.0	100	50	
	S13 캔틸레버 하면	주철근	107.0	48.0	100	50	
		배력철근	99.0	59.0	100	50	
	S14 캔틸레버 하면	주철근	125.0	46.0	125	50	
		배력철근	100.0	58.0	100	50	
	S15 캔틸레버 하면	주철근	115.0	50.0	100	50	
		배력철근	145.0	55.0	150	50	
	S16 캔틸레버 하면	주철근	95.0	47.0	100	50	
		배력철근	150.0	51.0	150	50	
	S17 캔틸레버 하면	주철근	101.0	51.0	100	50	
		배력철근	148.0	56.0	150	50	
	S18 캔틸레버 하면	주철근	106.0	53.0	100	50	
		배력철근	140.0	55.0	150	50	

【표 3.4.24】 철근탐사 시험결과(부산)(계속)

시험위치		철근종류	측정치(mm)		설계치(mm)		비고
			배근간격	피복두께	배근간격	피복두께	
하부 구조	A1 구체	수직철근	250.0	99.0	250	100	
		수평철근	146.0	100.0	150	100	
	A2 구체	수직철근	253.0	107.0	250	100	
		수평철근	145.0	93.0	150	100	
	P1 기둥	수직철근	96.0	106.0	100	100	
		수평철근	298.0	104.0	300	100	
	P1 기둥	수직철근	98.0	106.0	100	100	
		수평철근	295.0	94.0	300	100	
	P2 기둥	수직철근	101.0	108.0	100	100	
		수평철근	165.0	106.0	150	100	
	P3 기둥	수직철근	99.0	107.0	100	100	
		수평철근	153.0	96.0	150	100	
	P4 기둥	수직철근	99.0	101.0	100	100	
		수평철근	148.0	100.0	150	100	
	P5 기둥	수직철근	98.0	108.0	100	100	
		수평철근	153.0	105.0	150	100	
	P6 기둥	수직철근	100.0	103.0	100	100	
		수평철근	147.0	91.0	150	100	
	P7 기둥	수직철근	101.0	106.0	100	100	
		수평철근	155.0	99.0	150	100	
	P8 기둥	수직철근	98.0	99.0	100	100	
		수평철근	152.0	95.0	150	100	
	P9 기둥	수직철근	97.0	106.0	100	100	
		수평철근	290.0	101.0	300	100	
	P10 기둥	수직철근	101.0	106.0	100	100	
		수평철근	148.0	103.0	150	100	
	P11 기둥	수직철근	101.0	107.0	100	100	
		수평철근	151.0	91.0	150	100	
	P12 기둥	수직철근	95.0	103.0	100	100	
		수평철근	285.0	98.0	300	100	
	P13 기둥	수직철근	110.0	106.0	100	100	
		수평철근	298.0	104.0	300	100	
	P14 기둥	수직철근	108.0	109.0	100	100	
		수평철근	150.0	91.0	150	100	
	P15 기둥	수직철근	105.0	104.0	100	100	
		수평철근	290.0	95.0	300	100	
	P16 기둥	수직철근	99.0	100.0	100	100	
		수평철근	305.0	92.0	300	100	
	P17 기둥	수직철근	108.0	103.0	100	100	
		수평철근	152.0	96.0	150	100	


3) 탄산화 깊이 측정

탄산화 깊이 측정은 총 9개소(상부구조 3개소, 하부구조 6개소)에서 실시하였다. 실측한 최소 피복두께와 탄산화 깊이를 비교한 결과, 전 개소의 탄산화 잔여깊이가 30.0mm 이상을 초과한 상태로 측정되어 상태평가 “a”로 평가되었으며, 철근까지의 탄산화 도달시간은 시험개소 모두 100년 이상으로 측정되어 탄산화로 인한 내구성 저하 가능성은 없는 상태로 분석되었다.

① 탄산화 깊이 측정결과

【표 3.4.25】 탄산화 깊이 측정결과 및 평가(부산)

시험위치		탄산화 깊이 (mm)	실측 피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	평가 결과	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	비 고
상부 구조	S5 캔틸레버 하면	2.0	52.0	50.0	a	0.63	6,750	
	S9 캔틸레버 하면	3.5	48.0	44.5	a	1.11	1,871	
	S18 캔틸레버 하면	5.5	53.0	47.5	a	1.74	919	
하부 구조	A2 구체	4.0	93.0	89.0	a	1.26	5,396	
	P3 기둥	6.0	96.0	90.0	a	1.90	2,550	
	P6 기둥	3.0	91.0	88.0	a	0.95	9,191	
	P8 기둥	2.0	95.0	93.0	a	0.63	22,553	
	P11 기둥	3.5	91.0	87.5	a	1.11	6,750	
	P15 기둥	3.5	95.0	91.5	a	1.11	7,357	

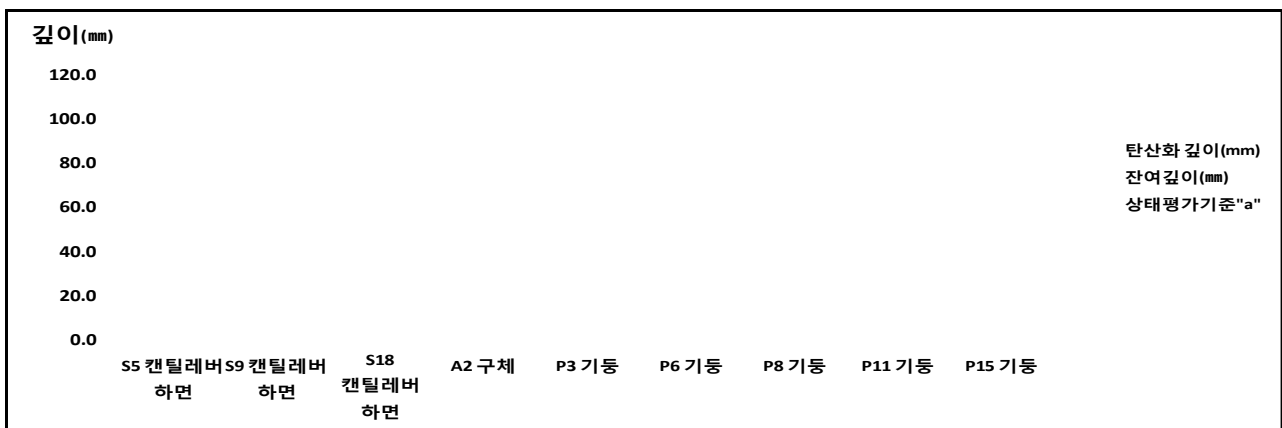

【그림 3.4.19】 탄산화 깊이 측정결과(부산)

② 기 점검 결과와의 비교

【표 3.4.26】 탄산화 깊이 기 점검 결과와의 비교(부산)

구 분		'13년 정밀점검	금회 정밀안전진단	비 고
탄산화 진행깊이 (mm)	상부구조	6.0~7.0	2.0~5.5	측정위치에 따른 편차.
	하부구조	5.0~6.0	2.0~6.0	
검토의견		▪ 기 정밀점검('13년)과 비교·분석한 결과, 측정위치에 따른 편차가 다소 존재하나 탄산화로 인한 철근의 부식발생 우려는 없는 것으로 확인되어 양호한 것으로 판단됨		


4) 염화물함유량 시험

염화물함유량 시험은 총 3개소(상부구조 1개소, 하부구조 2개소)에서 깊이별 시험을 실시한 결과, 전 개소에서 철근의 부식환경이 없는 0.3kg/m^3 이하로 확인되어 양호한 상태로 확인되었다.

【표 3.4.27】 염화물 함유량 시험결과 및 평가(부산)

시험위치			실측 피복두께 (mm)	염화물 함유량		평가 결과	비 고
				Cl^- (%)	Cl^- (kg/m^3)		
상부 구조	S5 캔틸레버	0~20mm	52.0	0.0019	0.042	a	
		20~40mm		0.0008	0.019	a	
하부 구조	A2 구체	0~20mm	93.0	0.0026	0.059	a	
		20~40mm		0.0007	0.016	a	
	P8 기둥	0~20mm	95.0	0.0024	0.054	a	
		20~40mm		0.0008	0.019	a	

※ 콘크리트 환산 염화물 함유량(kg/m^3) = 전 염화물 함유량(Cl^-)% / 100 × 콘크리트 단위중량($2,263\text{kg/m}^3$)

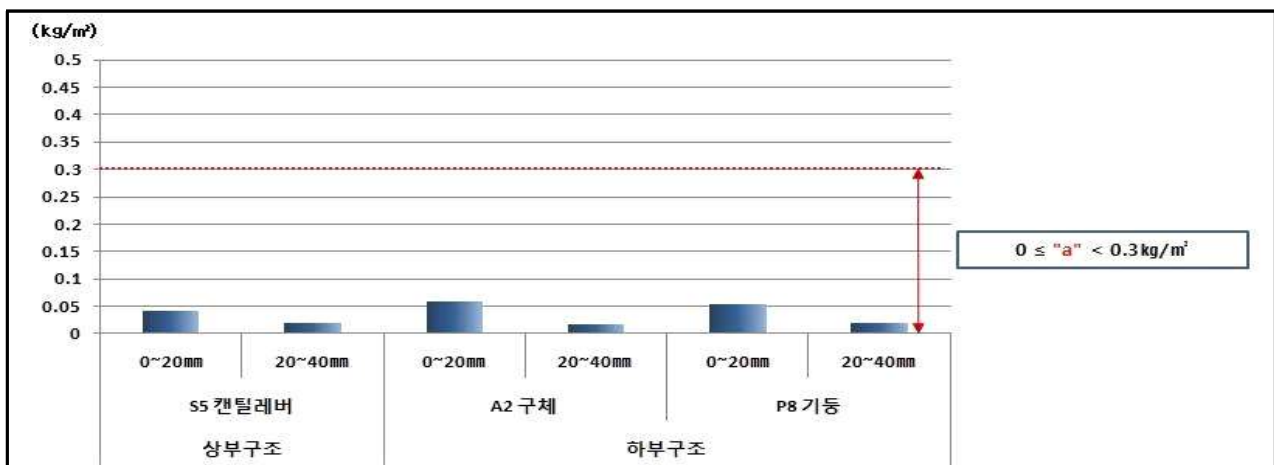

【그림 3.4.20】 염화물시험 측정결과(부산)

5) 균열깊이 측정결과

남천교(부산)의 기둥에는 폭 0.3mm 의 수직균열이 일부 발생되어 균열의 양상을 확인하고자 1개소를 선정하여 균열깊이를 측정한 결과, 최소 피복두께까지 진행되지는 않은 것으로 확인되어 균열로 인한 구조물의 내구성 저하는 없는 것으로 판단된다.

【표 3.4.28】 균열깊이 조사결과(부산)

시험위치		균열폭 (mm)	초음파 전달시간 ($\times 10^{-6}$ sec)		균열깊이 (mm)	피복두께 (mm)	비 고
			건전부 (T_0)	균열부 (T_c)			
하부구조	P14 기둥	0.3	27.4	41.2	56.0	91.0	

3.5 강재 내구성조사

3.5.1 개 요

가. 개 요

공용 중 교량에 있어서 강재 비파괴조사는 강구조의 주요 부재에 대한 제작상태 및 결함의 분포 현황을 조사하고, 그 결과를 분석하여 교량 전체의 내구성평가에 요구되는 기초자료를 제공하기 위하여 실시한다.

나. 조사 현황 및 위치

1) 조사 현황 및 선정사유

본 과업에서 강재 비파괴조사를 위해 초음파탐상시험(UT)을 실시하였다. 본 교량의 초음파 탐상시험은 강재 비파괴시험에 앞서 강재 용접부에 대한 외관조사 결과를 토대로 용접결함 및 결함 의심부위가 없는 경우 타부위에 비해 구조적 취약부위인 맞대기용접부에 대해서 시험을 실시하도록 되어 있다. (과업지시서와 『안전점검 및 정밀안전진단 세부지침_교량편 (2010.12, 국토교통부/한국시설안전공단)』 참조)

남천교는 약 10년여년 정도의 공용기간이 경과한 상태로 현재 강재 용접부에 문제가 될 만한 용접결함이 없는 양호한 상태로 조사되어 상기 언급한 과업지시서 및 세부지침에 따라 책임기술자의 판단하에 필렛용접구간의 시험은 실시하지 않았으며, 인장 및 교번구간의 맞대기 이음부에 대해서 초음파탐상시험을 실시하였다. 각 부재별 강재 비파괴시험 현황은 다음과 같다.

【표 3.5.1】 강재 비파괴시험 현황

조사위치	대구방향	부산방향	비고
G1	36	36	
G2	36	36	
합 계	72	72	
세부지침 기준수량	72	72	


※ 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침 상 기준수량(강재 초음파탐상시험) : 2개소/경간별 거더(맞대기 용접부)

2) 조사 사진

초음파 탐상 검사를 위한 전처리	초음파 탐상 검사를 위한 접촉매질 적용
초음파 탐상 검사	


【사진 3.5.1】 강재 내구성조사 전경

3) 강재 내구성조사 위치도(대구)

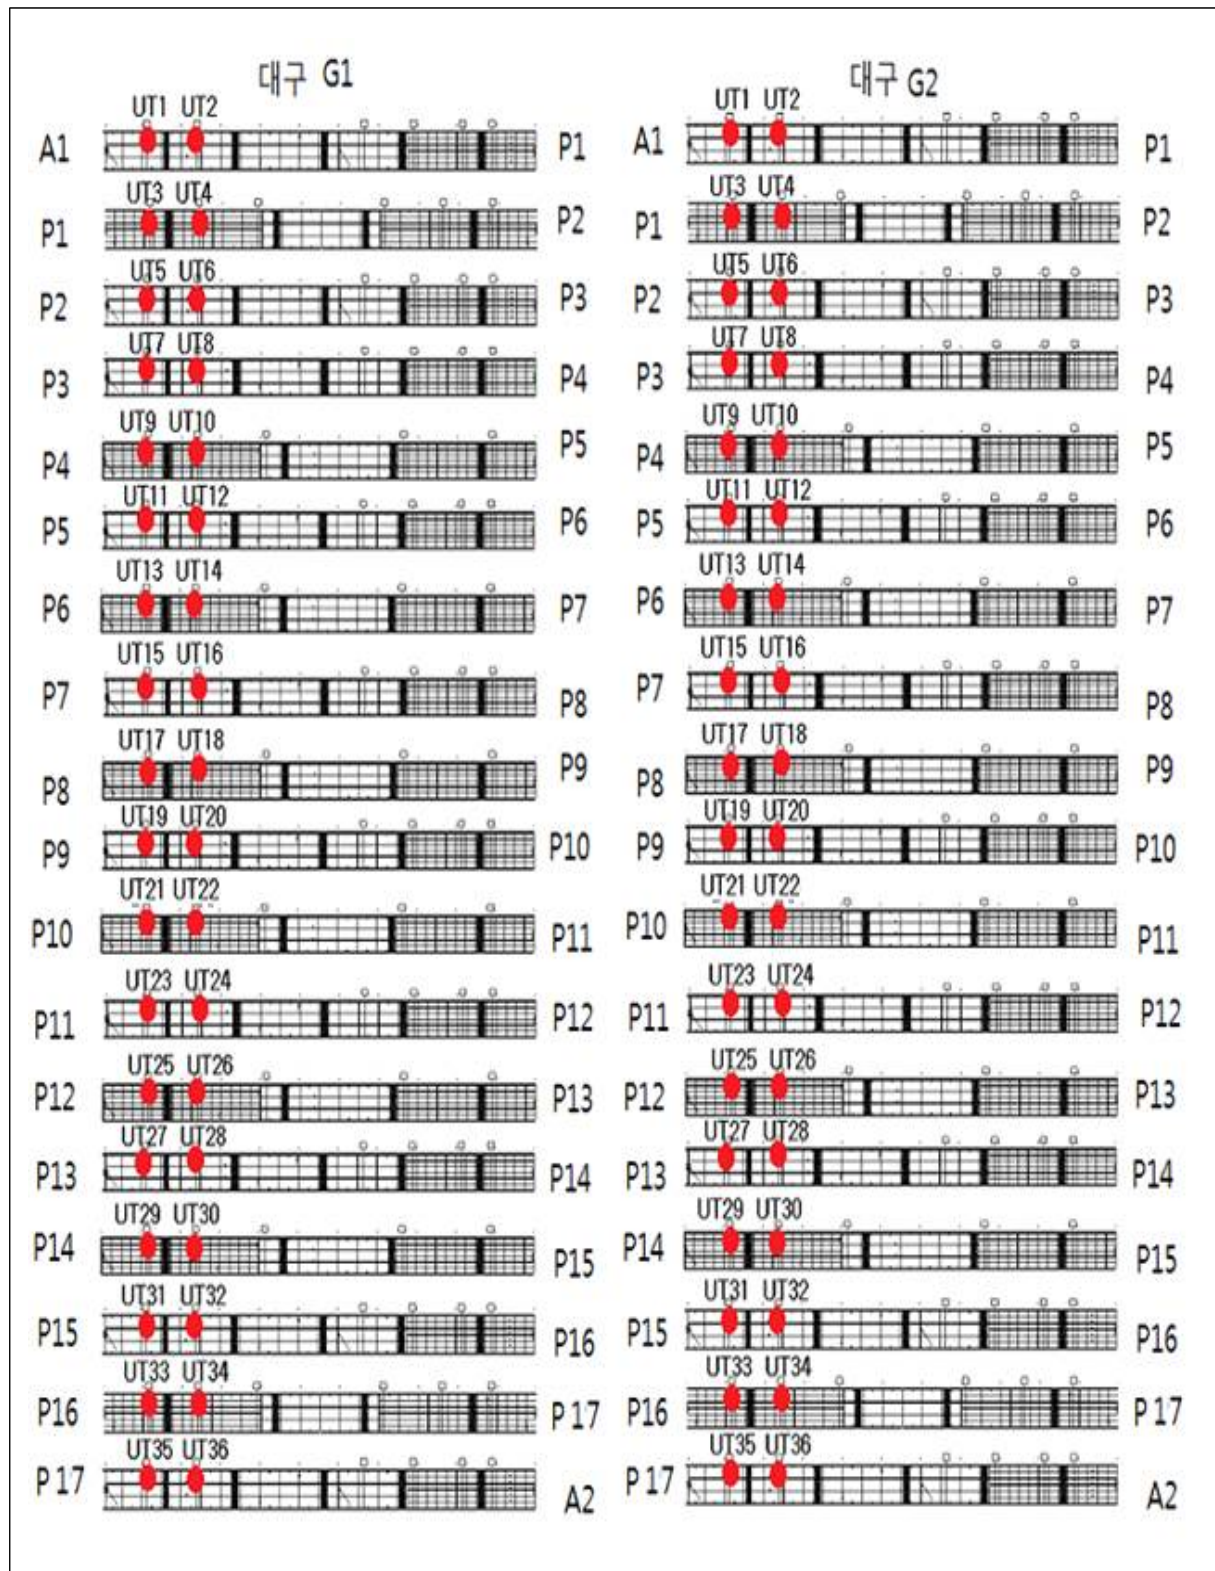

【그림 3.5.1】 강재 내구성조사 위치도(대구)

4) 강재 내구성조사 위치도(부산)

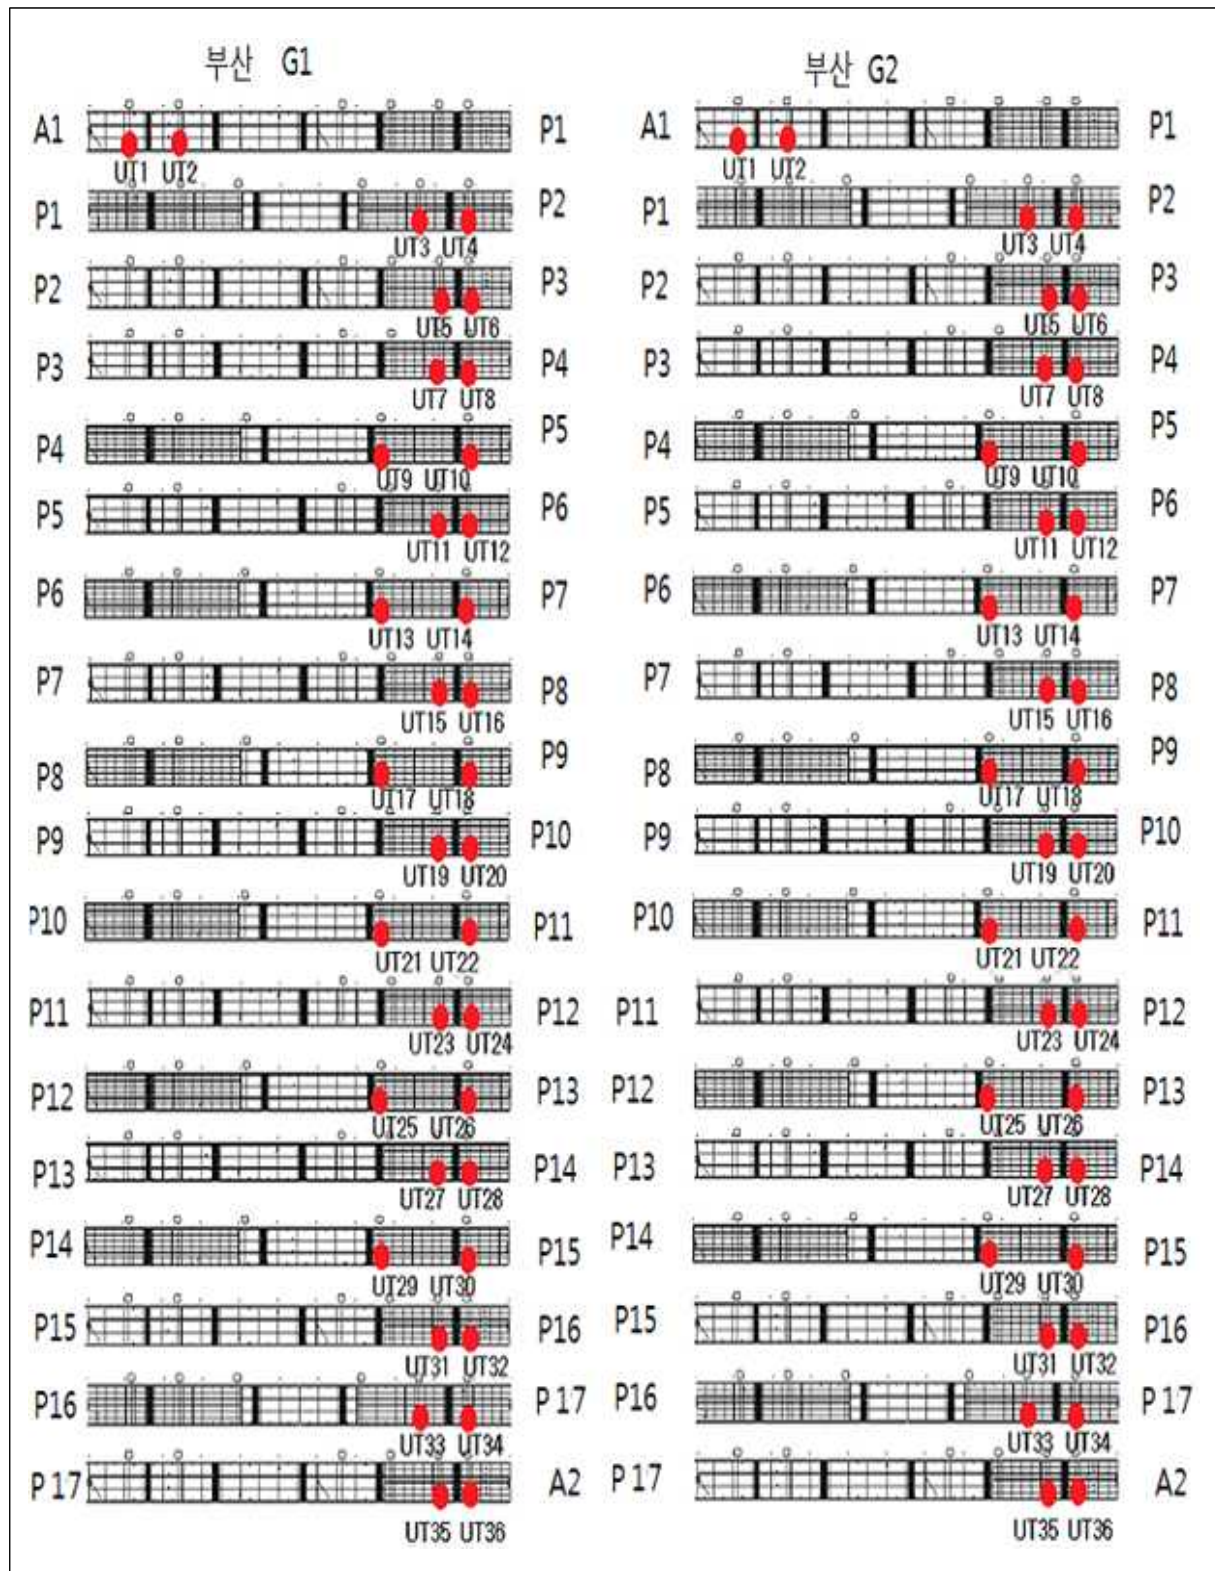

【그림 3.5.2】 강재 내구성조사 위치도(부산)

3.5.2 시험내용 및 평가기준

가. 초음파탐상시험(UT : Ultrasonic Testing)


1) 개 요

가청 주파수 이상의 주파수를 갖는 초음파(20,000Hz이상)를 시험체 내에 전달하여 초음파 진행경로 상에 존재하는 결함부로부터 반사하는 초음파 신호를 수신하여 탐상기 CRT 스크린 상에서 에코파형을 확인함으로써 결함의 존재 여부 및 결함 정보를 알아내는 검사방법이다.

초음파의 종류는 크게 수직법과 사각법으로 대별되며, 수직법은 탐촉자를 시험체에 접촉하여 시험체에 수직으로 초음파를 전파시켜 검사하는 방법으로 통상적으로 판재 및 봉재, 주·단강품 결함 검사와 부재의 부식두께 측정 등에 이용되며, 사각법은 시험체에 임의의 일정각으로 초음파를 전파시켜 검사하는 방법으로 주로 강구조물 용접부 검사에 적용된다.

2) 방법(사각법)

일반적으로 강교 용접부의 사각탐상에서는 주로 용접부 내부에 존재하는 기공, 슬래그, 융합불량, 용입부족 등의 결함과 균열에 대한 조사가 실시되고 있으며, 각각의 결함부로부터 반사한 에코파형의 펄스형태(펄스폭&높이), 반사체(결함)까지의 진행거리, 초음파 입사각도, 에코의 반사패턴 등을 종합적으로 분석하여 결함의 입체적인 위치를 산출하고 결함종류 및 길이 등을 측정한다.

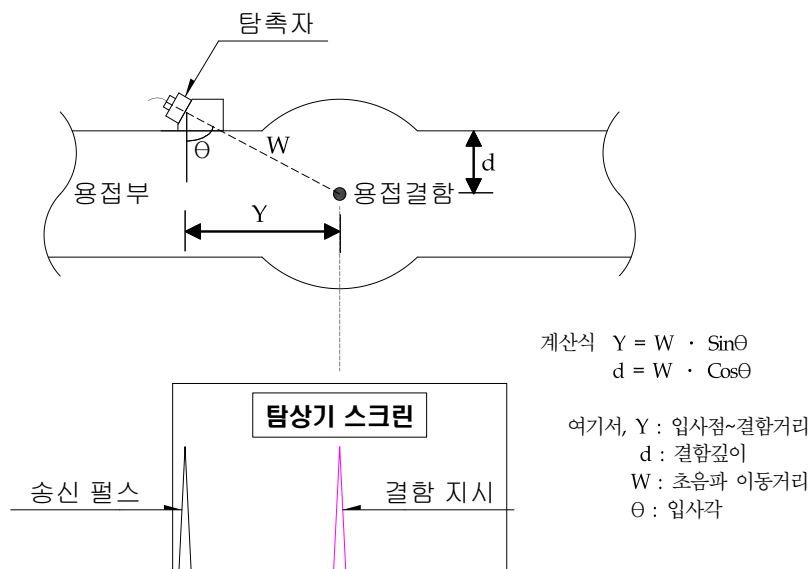

【그림 3.5.3】 초음파탐상(사각법)시험 개요도

3) 특 성

- ① 시험체가 두꺼워도 검사가 가능하다.
- ② 불연속의 위치를 정확히 알 수 있다.
- ③ 검사 결과를 바로 알 수 있다.
- ④ 균열 등의 면상 결함의 검출에는 방사선투과검사보다 유리하다.
- ⑤ 시험체 한면에서의 탐상이 가능하다.
- ⑥ 결함의 종류 및 형상, 크기를 식별하기 어렵다.
- ⑦ 금속 조직의 영향을 많이 받는다.
- ⑧ 검사자의 기량에 의해 검사 결과가 영향을 받는다.
- ⑨ 검사 결과의 기록 보존이 어렵다.

4) 평가기준

초음파탐상검사 방법 및 결함지시에 대한 등급 분류는 아래 표와 같다.

【표 3.5.1】 결함의 등급 분류

영역 판 두께 (mm) 등급	M검출 레벨은 Ⅲ L검출 레벨은 Ⅱ와 Ⅲ			Ⅳ		
	18 이하	18 초과 ~ 60 이하	60 초과	18 이하	18 초과 ~ 60 이하	60 초과
1급	6mm 이하	t/3 이하	20mm 이하	4mm 이하	t/4 이하	15mm 이하
2급	9mm 이하	t/2 이하	30mm 이하	6mm 이하	t/3 이하	20mm 이하
3급	18mm 이하	t 이하	60mm 이하	9mm 이하	t/2 이하	30mm 이하
4급	3급을 초과하는 것					

※ 강도로교 용접 및 도장요령(1998, 건설교통부) 참조

※ 콘크리트 및 강재 비파괴시험 매뉴얼(2006. 12, 한국시설안전기술공단) 참조

5) 합 · 부 판정기준








강도로교 용접 및 도장요령(1998, 건설교통부)에 의거하여 합 · 부를 판정하였다.

【표 3.5.3】 용접부 결함의 합 · 부 판정기준

검 사 부 위	합 격 기 준	비 고
인장 및 교번하중이 작용하는 부재의 용접부	2급 이상	KS-B-0896
압축 및 전단응력이 작용하는 부재의 용접부	3급 이상	

3.5.3 용접부에 발생하는 대표적인 결함

   【표 3.5.4】 용접부에 발생하는 대표적인 결함

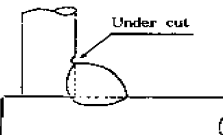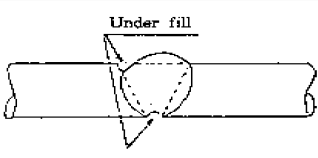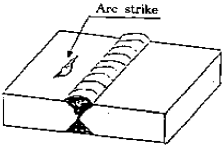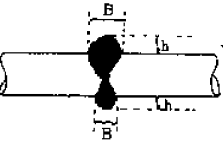결함내용	설명	비고
균열 Crack	용접부의 작은 단면에 걸리는 하중이 금속의 응력값을 초과할 때 발생함. 균열은 모재 또는 용접금속에서도 나타나며 다른 결함, Notch 등과 함께 나타나기도 함	
용합부족(LF) Lack of fusion	그림과 같이 용접금속과 모재 사이가 완전하게 용합이 되지 아니한 상태	
용입부족(IP) Incomplete Penetration	그림과 같이 용융금속의 두께가 모재두께 보다 적게 용입이 이루어진 상태	
언더 컷 Under cut	용접사 기량 또는 용접조건 불량 등의 원인에 의하여 그림과 같이 움푹 패인 형상으로, 도로교 표준시방서 15.3.3의 (12)에 의하면 0.3~0.8mm 까지 허용됨	
언더 필 Under fill	용융금속이 덜 채워진 형상	
아크 스트라이크 Arc strike	용접을 시작할 때 용접봉을 모재쪽에 대고 Arc를 발생시킴으로 인하여 모재가 움푹 패인 현상으로 응력집중의 원인이 됨	
기공 Porosity	이물질이나 수분에 의해 용접부 내부에 가스가 발생되어 용접금속 외부로 빠져 나오지 못하고 내부에서 기포를 형성한 상태	
블로 홀 Blow hole (Pit)	이물질이나 수분에 의해 발생된 가스가 용접 비드 표면에 빠져 나오면서 발생된 작은 구멍	
용접Bead 상태불량 -과대한 용접 덧붙임 -Bead 표면의 과대한 요철	도·시(표 15.3.7)에 의하면 용접 Bead 폭 B에 따라 용접 덧붙임 높이 h값이 규정되어 있으며, 이 규정을 초과하는 덧붙임, 용접 Bead 표면의 과대한 요철 등이 발생	
스패터 Spatter	용접시 용융 Pool로부터 모재쪽으로 튀겨 나온 조그마한 금속 알갱이	
슬래그 혼입 Slag Inclusion	용접봉 피복 등이 용접금속 내에 혼입된 상태. 용접 내부의 슬래그는 강도를 저하시키며, 표면의 슬래그는 도장박리의 원인이 됨	

3.5.4 시험결과 및 분석

가. 대구방향

1) 초음파탐상시험

초음파탐상시험으로 강박스 거더의 맞대기 용접부에 대해 용접상태를 검사한 결과, 전 개소에서 균열, 기공, 슬래그 및 용입부족 등의 내부결함이 없는 1등급(합격)으로 조사되었다.

【표 3.5.5】 초음파탐상(UT) 시험결과(대구)

시험위치			시험개소	결함등급	합격여부		결함발생 현황	비 고
					합격	불합격		
G1	S1	UT1	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT2	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S2	UT3	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT4	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S3	UT5	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT6	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S4	UT7	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT8	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S5	UT9	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT10	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S6	UT11	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT12	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S7	UT13	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT14	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S8	UT15	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT16	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S9	UT17	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT18	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S10	UT19	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT20	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S11	UT21	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT22	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S12	UT23	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT24	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S13	UT25	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT26	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S14	UT27	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT28	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S15	UT29	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT30	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S16	UT31	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT32	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S17	UT33	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT34	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S18	UT35	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT36	1	1급	1	-	결함사항없음	

【표 3.5.5】 초음파탐상(UT) 시험결과(대구,계속)

시험위치			시험개소	결함등급	합격여부		결함발생 현황	비 고
					합격	불합격		
G2	S1	UT1	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT2	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S2	UT3	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT4	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S3	UT5	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT6	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S4	UT7	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT8	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S5	UT9	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT10	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S6	UT11	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT12	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S7	UT13	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT14	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S8	UT15	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT16	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S9	UT17	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT18	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S10	UT19	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT20	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S11	UT21	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT22	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S12	UT23	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT24	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S13	UT25	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT26	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S14	UT27	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT28	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S15	UT29	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT30	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S16	UT31	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT32	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S17	UT33	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT34	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S18	UT35	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT36	1	1급	1	-	결함사항없음	

나. 부산방향

1) 초음파탐상시험

초음파탐상시험으로 강박스 거더의 맞대기 용접부에 대해 용접상태를 검사한 결과, 전 개소에서 균열, 기공, 슬래그 및 용입부족 등의 내부결함이 없는 1등급(합격)으로 조사되었다.

【표 3.5.6】 초음파탐상(UT) 시험결과(부산)

시험위치			시험개소	결함등급	합격여부		결함발생 현황	비 고
					합격	불합격		
G1	S1	UT1	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT2	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S2	UT3	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT4	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S3	UT5	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT6	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S4	UT7	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT8	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S5	UT9	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT10	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S6	UT11	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT12	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S7	UT13	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT14	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S8	UT15	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT16	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S9	UT17	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT18	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S10	UT19	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT20	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S11	UT21	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT22	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S12	UT23	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT24	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S13	UT25	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT26	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S14	UT27	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT28	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S15	UT29	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT30	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S16	UT31	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT32	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S17	UT33	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT34	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S18	UT35	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT36	1	1급	1	-	결함사항없음	

【표 3.5.6】 초음파탐상(UT) 시험결과(부산,계속)

시험위치			시험개소	결함등급	합격여부		결함발생 현황	비 고
					합격	불합격		
G2	S1	UT1	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT2	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S2	UT3	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT4	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S3	UT5	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT6	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S4	UT7	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT8	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S5	UT9	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT10	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S6	UT11	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT12	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S7	UT13	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT14	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S8	UT15	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT16	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S9	UT17	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT18	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S10	UT19	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT20	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S11	UT21	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT22	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S12	UT23	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT24	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S13	UT25	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT26	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S14	UT27	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT28	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S15	UT29	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT30	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S16	UT31	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT32	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S17	UT33	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT34	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S18	UT35	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT36	1	1급	1	-	결함사항없음	

3.6 현장조사 및 시험 결과요약

3.6.1 외관조사 결과요약

가. 대구방향

1) 금회 진단 외관조사 결과요약

【표 3.6.1】 금회 진단 외관조사 결과요약(대구)

구 분		주요결함 및 외관조사 결과	검토의견
바닥판		전반적으로 구조적인 손상이 발생하지 않은 양호한 상태로 조사되었으나, 바닥판면에서 백태를 동반한 황균열(폭 0.3mm미만) 및 망상균열, 파손 등이 조사됨	- 바닥판 하면에 발생한 균열들은 미세균열(폭 0.3mm미만)로써 시공초기 건조수축에 의한 것으로 판단됨 - 우천 이후 균열 및 백태부위는 습윤기가 없는 건조한 상태로 확인되어 방수층의 기능성은 양호한 것으로 판단됨
거더	내부	경미한 도장손상 발생	도장손상부위는 최상층 도료만 손상이 발생하였으나, 공용층 손상이 진전될 수 있으므로 도장보수가 요구됨
	외부	경미한 도장손상 발생	시공당시 전처리 미흡 및 공용층 긁힘 등에 의해 발생되었으며, 도장보수가 요구됨
가로보 및 세로보		양호	-
교대		- 교대는 균열보수가 시행되어 있음 - 폭 0.3mm미만 균열 및 망상균열 발생 - 경미한 체수 발생	- 보수부 상태양호 - 콘크리트 재료적 특성인 시공초기 건조수축 및 콘크리트 양생시 수화열에 의한 손상으로 판단되며, 균열의 진행성은 수렴된 상태로 사료되므로 표면처리보수가 요구됨 - 신축이음장치 고무재는 양호하나 결함부 또는 후타재 접촉부로 경미하게 노면수가 유입되고 있으며, 보수는 불필요함
교각		- 교각은 균열보수가 시행되어 있음 - 기둥에서는 폭 0.3mm이하의 균열이 국부적으로 발생되어 있었으며, 균열의 양상은 수직방향의 균열이 연속성이 없거나, 망상균열의 형상을 띤 수직·수평방향임	- 보수부 상태양호 - 균열의 규모, 방향성, 발생 위치 등을 고려해 볼 때 콘크리트 재료적 특성인 시공초기 건조수축 및 콘크리트 양생시 수화열에 의한 손상으로 판단되며, 균열의 진행성은 수렴된 상태로 사료되므로 표면처리보수가 요구됨
교량받침		- 무수축물탈 및 반침콘크리트에 폭 0.3mm미만의 균열 발생 - 경미한 도장손상, 본체 부식 등 발생	- 건조수축 등에 의한 손상이며 보수 불필요 - 가동상태는 양호하며, 재도장 실시
신축이음		- 후타재 균열, 갯길측 본체 부식 및 이물질 퇴적이 조사 - Exp.J3(P7) 하부 브라켓 용접미흡 조사	- 후타재 균열은 반복된 차량의 통행으로 보수효과가 적으므로 보수 불필요하며, 본체 부식은 주기적으로 퇴적된 이물질을 제거하여 체수를 방지 - 브라켓 탈락 등에 대해 지속적인 관찰 실시

【표 3.6.1】 금회 진단 외관조사 결과요약(대구,계속)

구 분	주요결함 및 외관조사 결과	검토의견
교면포장	• 라벨링, 패임, 파손 및 포트홀 등의 손상이 국부적으로 발생	• 패임, 파손, 포트홀은 제설제 및 우수유입 등에 의해 손상규모가 확대될 수 있으므로 보수가 요구됨
배수시설	• 배수관 지지대 탈락 및 접합부 누수, 배수구 막힘 등이 조사됨	• 배수시설의 기능상태는 전반적으로 양호하나, 사용성 확보 측면에서 보수 실시
난간 (방호벽)	• 폭 0.3mm미만의 균열(전반적 백태 동반)이 다수 발생됨	• 교량의 안전성에는 영향을 미치지 않는 부재이나, 미관성 제고 차원에서 보수 실시

2) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와의 비교

구 분	2013년 점검결과	금회 진단결과	비 고
바닥판	• 구조적인 손상은 발생되지 않았으며, 균열, 백태 발생	• 대부분 기초사된 손상이며, 균열, 백태, 파손 등이 추가적으로 조사됨	
거더 가로보 및 세로보	• 도장손상 일부 발생	• 전반적으로 보수를 실시하였으며, 보수부 재손상은 없는 상태로 확인됨	
하부구조	• 교대는 폭 0.3mm미만의 균열 발생 • 교각은 폭 0.1~0.3mm 균열, 망상균열이 일부 발생	• 폭 0.1mm 균열이 1개소 추가 조사됨 • 폭 0.1~0.3mm 균열 및 들뜸이 국부적으로 추가 조사됨	
교량받침	• 무수축물탈 및 받침콘크리트 균열, 도장손상 및 부식 등 발생	• 대부분 기초사된 손상이며, 무수축물탈 및 받침콘크리트 균열이 추가적으로 조사됨	
신축이음	• 갯길측 본체 부식 및 후타재 균열 및 파손 발생 • 신축이음장치 누수 발생	• 대부분 기초사된 손상이며, 후타재 균열 및 파손이 추가적으로 조사됨 • 물받이관 이음부 누수가 추가적으로 조사됨 • 브라켓 용접미흡 추가 조사	
교면포장	• 라벨링, 패임, 파손 및 포트홀이 국부적으로 발생	• 지속적으로 부분 재포장 및 국부보수 등 유지보수를 실시하고 있으나, 국부적으로 신규 손상이 발생되고 있음	
기타부재	• 배수시설 : 배수관 지지대 탈락, 배수관 이음부 누수, 배수구 막힘 발생 • 방호벽 : 폭 0.1~0.2mm 균열(전반적 백태 동반)이 다수 발생	• 배수시설 : 일부 보수를 실시하였으나, 유사 손상들이 추가적으로 발생 • 방호벽 : 대부분 기초사된 손상이며, 일부 보수부 재균열 및 백태가 추가로 조사됨	
검토의견	• 기 점검(2013년)결과 발생한 손상중 교면포장 및 배수시설, 거더 내부 도장손상에 대해서는 보수조치를 실시한 상태였으나, 대부분의 손상은 미보수된 상태였으며, 금회 상세조사를 통한 추가적인 손상이 조사됨		

나. 부산방향

1) 금회 진단 외관조사 결과요약

【표 3.6.2】 금회 진단 외관조사 결과요약(부산)

구 분		주요결함 및 외관조사 결과	검토의견
바닥판		전반적으로 구조적인 손상이 발생하지 않은 양호한 상태로 조사되었으나, 바닥 판하면에서 백태를 동반한 횡균열(폭 0.3mm미만) 및 망상균열, 재료분리출 등이 조사됨	- 바닥판 하면에 발생한 균열들은 미세균열(폭 0.3mm미만)로써 시공초기 건조수축에 의한 것으로 판단됨 - 우천 이후 균열 및 백태부위는 습윤기가 없는 건조한 상태로 확인되어 방수층의 기능성은 양호한 것으로 판단됨
거더	내부	용접열에 의한 그을음 발생	스터드(Stud) 설치시 과다 용접에 의해 그을음이 발생하였으나 그을음 부위에 특이손상은 없는 것으로 확인되어 주의관찰 실시
	외부	- 경미한 도장손상 발생 - 하부플랜지 리브 변형 발생	- 시공당시 전처리 미흡 및 공용중 굽힘 등에 의해 발생되었으며, 도장보수가 요구됨 - 거더 거치시 물리적인 충격 또는 거더 제작시 시공오차로 인하여 발생되었으며 주의관찰이 바람직함
가로보 및 세로보		경미한 도장손상 발생	시공당시 전처리 미흡 및 공용중 굽힘 등에 의해 발생되었으며, 도장보수가 요구됨
교대		- 교대는 균열보수가 시행되어 있음 - 폭 0.3mm 미만의 균열 및 파손 발생	- 보수부 상태양호 - 콘크리트 재료적 특성인 시공초기 건조수축 및 콘크리트 양생시 수화열에 의한 손상으로 판단되며, 균열의 진행성은 수렴된 상태로 사료되므로 표면처리보수가 요구됨
교각		- 교각은 전반적으로 균열보수가 시행되어 있는 상태로 확인됨 - 기둥에서는 폭 0.3mm이하의 균열이 국부적으로 발생되어 있었으며, 균열의 양상은 수직방향의 균열이 연속성이 없거나, 망상균열의 형상을 띤 수직·수평방향임	- 보수부 상태양호 - 균열의 규모, 방향성, 발생 위치 등을 고려해 볼 때 콘크리트 재료적 특성인 시공초기 건조수축 및 콘크리트 양생시 수화열에 의한 손상으로 판단되며, 균열의 진행성은 수렴된 상태로 사료되므로 표면처리보수가 요구됨
교량받침		- 무수축물탈 및 받침콘크리트에 폭 0.3mm 미만의 균열 발생 - 경미한 도장손상, 본체 부식 등 발생	- 건조수축 등에 의한 손상이며 보수 불필요 - 가동상태는 양호하며, 재도장 실시
신축이음		- 후타재 균열, 갯길측 본체 부식 및 이물질 퇴적이 조사 - Exp.J3(P7) 하부 브라켓 용접미흡 조사	- 후타재 균열은 반복된 차량의 통행으로 보수효과가 적으므로 보수 불필요하며, 본체 부식은 주기적으로 퇴적된 이물질을 제거하여 채수를 방지 - 브라켓 탈락 등에 대해 지속적인 관찰 실시

【표 3.6.2】금회 진단 외관조사 결과요약(부산,계속)

구 분	주요결함 및 외관조사 결과	검토의견
교면포장	• 라벨링, 소성변형, 패임 등의 손상이 국부적으로 발생	• 패임은 제설제 및 우수유입 등에 의해 손상규모가 확대될 수 있으므로 보수가 요구됨
배수시설	• 배수관 지지대 탈락 및 접합부 누수, 배수구 막힘 등이 조사됨	• 배수시설의 기능상태는 전반적으로 양호하나, 사용성 확보 측면에서 보수 실시
난간 (방호벽)	• 폭 0.3mm미만의 균열(전반적 백태 동반)이 다수 발생됨	• 교량의 안전성에는 영향을 미치지 않는 부재이나, 미관성 제고 차원에서 보수 실시

2) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와의 비교

구 분	2013년 점검결과	금회 진단결과	비 고
바닥판	• 구조적인 손상은 발생되지 않았으며, 일방향 및 이방향 균열 발생	• 대부분 기초사된 손상이며, 균열, 백태, 재료분리 등이 추가적으로 조사됨	
거더 가로보 및 세로보	• 그을음, 도장손상 일부 발생	• 일부 보수를 실시하였으며, 하부플랜지 리브 변형이 추가적으로 조사됨	
하부구조	• 교대는 폭 0.3mm미만의 균열, 파손 발생 • 교각은 폭 0.1~0.3mm 균열, 망상균열이 일부 발생	• 폭 0.1mm 균열이 1개소 추가 조사됨 • 폭 0.1~0.3mm 균열 및 파손이 국부적으로 추가 조사됨	
교량받침	• 무수축물탈 및 받침콘크리트 균열, 도장손상 발생	• 대부분 기초사된 손상이며, 본체부식이 추가적으로 조사됨	
신축이음	• 갯길측 본체 부식 및 후타재 균열 발생 • 신축이음장치 누수 발생	• 대부분 기초사된 손상이며, 브라켓 용접미흡 추가 조사 • 물받이관 이음부 누수가 추가적으로 조사됨	
교면포장	• 패임이 일부 조사됨	• 지속적으로 부분 채포장 및 국부보수 등 유지보수를 실시하고 있었으나, 국부적으로 라벨링, 소성변형이 추가 발생됨	
기타부재	• 배수시설 : 배수관 지지대 탈락, 유도배수관 길이 부족이 발생 • 방호벽 : 폭 0.1~0.2mm 균열(전반적 백태 동반)이 다수 발생	• 배수시설 : 일부 보수를 실시하였으나, 유사 손상이 추가적으로 발생 • 방호벽 : 대부분 기초사된 손상이며, 일부 보수부 재균열 및 백태가 추가로 조사됨	
검토의견	• 기 점검(2013년)결과 발생한 손상중 교면포장 및 배수시설에 대해서는 보수조치를 실시한 상태였으나, 대부분의 손상은 미보수된 상태였으며, 금회 상세조사를 통한 추가적인 손상이 조사됨		

3.6.2 내구성조사 결과요약

가. 대구방향

1) 금회진단 내구성조사 결과요약

【표 3.6.3】 금회진단 내구성조사 결과요약(대구)

시 험 명	시험부위		시험 결과	비 고
비파괴 강도(MPa)	상부구조	반발경도	27.4~31.8	▪ 설계기준강도 대비 100%이 상으로 공용년수 경과에 따 른 콘크리트강도 저하는 없 는 것으로 판단됨
		초음파	28.5~32.6	
	하부구조	반발경도	24.3~26.9	
		초음파	24.9~29.4	
철근탐사 (mm)	상부구조	배근간격	92.0~163.0	▪ 전반적으로 철근간격 및 피 복두께가 설계값과 근사함
		피복두께	42.0~62.0	
	하부구조	배근간격	95.0~318.0	
		피복두께	89.0~147.0	
탄산화 잔여깊이(mm)	상부구조		32.0~46.0	▪ 탄산화 잔여깊이가 30mm이 상으로 탄산화로 인한 철근 의 부식발생 우려는 없는 것으로 검토됨
	하부구조		92.0~98.5	
염화물함유량 시험(kg/m ³)	상부구조		0.032~0.058	▪ 염화물 함유량은 0.3kg/m ³ 이 하로 확인되어 철근의 부식 환경은 없는 상태로 확인됨
	하부구조		0.015~0.066	
초음파탐상 시험(개소)	거더 내부		I등급 : 72개소	▪ 전개소에서 균열,기공, 슬 래그, 용입부족 등의 내부 결함이 없는 1등급(합격)으 로 조사됨
종합 평가	• 비파괴강도 측정결과, 측정값은 설계기준강도 대비 100%이상으로 조사되었으며, 공용년 수 경과에 따른 구조물의 강도저하는 없는 것으로 평가됨. • 탄산화 깊이 측정결과, 전 개소에서 상태평가“a”로 검토되어 현 상태에서는 탄산화에 철근부식의 우려가 없는 상태로 판단됨. • 염화물함유량 시험결과, 철근의 부식환경은 없는 상태로 확인되어 염화물에 의한 철근 부식 영향은 없을 것으로 판단됨 • 초음파탐상 시험결과, 전 개소에서 맞대기이음부의 용접상태는 양호한 것으로 평가됨			

2) 기 점검(2013년 정밀점검)결과 비교

【표 3.6.4】 내구성조사 기 점검(2013년)결과 비교(대구)

시 험 명	시험부위		시험 결과		비 고
			13년 정밀점검	금회 정밀안전진단	
비파괴 강도(MPa)	상부구조	반발경도	27.1~29.1	27.4~31.8	▪ 설계기준강도 대비 100% 이상으로 공용년수 경과 에 따른 콘크리트강도 저 하는 없는 것으로 판단됨
		초음파	-	28.5~32.6	
	하부구조	반발경도	24.2~27.3	24.3~26.9	
		초음파	-	24.9~29.4	
철근탐사 (mm)	상부구조	배근간격	-	92.0~163.0	-
		피복두께	-	42.0~62.0	
	하부구조	배근간격	-	95.0~318.0	
		피복두께	-	89.0~147.0	
탄산화 잔여깊이(mm)	상부 구조		49.0~51.0	32.0~46.0	▪ 탄산화 잔여깊이가 30mm 이상으로 탄산화로 인한 철근의 부식발생 우려는 없는 것으로 검토됨
	하부 구조		97.0~103.0	92.0~98.5	
염화물함유량 시험(kg/m ³)	상부 구조		-	0.032~0.058	-
	하부 구조		-	0.015~0.066	
초음파탐상 시험(개소)	거더 내부		-	I등급 : 72개소	-
종합 평가	• 비파괴강도 측정결과, 측정값은 설계기준강도 대비 100%이상으로 조사되었으며, 기 점검과의 비교·분석 결과, 구조물의 강도저하는 없는 것으로 평가됨 • 탄산화 깊이 측정결과, 전 개소에서 상태평가“a”로 검토되어 현 상태에서는 탄산화에 철근부식의 우려가 없는 상태로 판단됨 • 기 진단 결과와 비교할 때 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 콘크리트 내구성저하는 없는 상태이며, 전반적으로 양호한 상태로 평가됨				

나. 부산방향

1) 금회진단 내구성조사 결과요약

【표 3.6.5】 금회진단 내구성조사 결과요약(부산)

시 험 명	시험부위		시험 결과	비 고
비파괴 강도(MPa)	상부구조	반발경도	27.1~29.9	▪ 설계기준강도 대비 100%이 상으로 공용년수 경과에 따 른 콘크리트강도 저하는 없 는 것으로 판단됨
		초음파	28.7~31.7	
	하부구조	반발경도	24.1~27.3	
		초음파	25.0~29.5	
철근탐사 (mm)	상부구조	배근간격	95.0~160.0	▪ 전반적으로 철근간격 및 피 복두께가 설계값과 근사함
		피복두께	46.0~59.0	
	하부구조	배근간격	95.0~305.0	
		피복두께	91.0~109.0	
탄산화 잔여깊이(mm)	상부구조		44.5~50.0	▪ 탄산화 잔여깊이가 30mm이 상으로 탄산화로 인한 철근 의 부식발생 우려는 없는 것으로 검토됨
	하부구조		87.5~93.0	
염화물함유량 시험(kg/m ³)	상부구조		0.019~0.042	▪ 염화물 함유량은 0.3kg/m ³ 이 하로 확인되어 철근의 부식 환경은 없는 상태로 확인됨
	하부구조		0.016~0.059	
초음파탐상 시험(개소)	거더 내부		I등급 : 72개소	▪ 전개소에서 균열,기공, 슬 래그, 용입부족 등의 내부 결함이 없는 1등급(합격)으 로 조사됨
종합 평가	• 비파괴강도 측정결과, 측정값은 설계기준강도 대비 100%이상으로 조사되었으며, 공용년 수 경과에 따른 구조물의 강도저하는 없는 것으로 평가됨 • 탄산화 깊이 측정결과, 전 개소에서 상태평가“a”로 검토되어 현 상태에서는 탄산화에 철근부식의 우려가 없는 상태로 판단됨 • 염화물함유량 시험결과, 철근의 부식환경은 없는 상태로 확인되어 염화물에 의한 철근 부식 영향은 없을 것으로 판단됨 • 초음파탐상 시험결과, 전 개소에서 맞대기이음부의 용접상태는 양호한 것으로 평가됨			

2) 기 점검(2013년 정밀점검)결과 비교

【표 3.6.6】 내구성조사 기 점검(2013년)결과 비교(부산)

시 험 명	시험부위		시험 결과		비 고
			13년 정밀점검	금회 정밀안전진단	
비파괴 강도(MPa)	상부구조	반발경도	27.1~29.5	27.1~29.9	▪ 설계기준강도 대비 100% 이상으로 공용년수 경과에 따른 콘크리트강도 저하는 없는 것으로 판단됨
		초음파	-	28.7~31.7	
	하부구조	반발경도	24.2~28.0	24.1~27.3	
		초음파	-	25.0~29.5	
철근탐사 (mm)	상부구조	배근간격	-	95.0~160.0	-
		피복두께	-	46.0~59.0	
	하부구조	배근간격	-	95.0~305.0	
		피복두께	-	91.0~109.0	
탄산화 잔여깊이(mm)	상부 구조		40.0~46.0	44.5~50.0	▪ 탄산화 잔여깊이가 30mm 이상으로 탄산화로 인한 철근의 부식발생 우려는 없는 것으로 검토됨
	하부 구조		99.0~108.0	87.5~93.0	
염화물함유량 시험(kg/m ³)	상부 구조		-	0.019~0.042	-
	하부 구조		-	0.016~0.059	
초음파탐상 시험(개소)	거더 내부		-	I등급 : 72개소	-
종합 평가	• 비파괴강도 측정결과, 측정값은 설계기준강도 대비 100%이상으로 조사되었으며, 기 점검과의 비교·분석 결과, 구조물의 강도저하는 없는 것으로 평가됨 • 탄산화 깊이 측정결과, 전 개소에서 상태평가“a”로 검토되어 현 상태에서는 탄산화에 철근부식의 우려가 없는 상태로 판단됨 • 기 진단 결과와 비교할 때 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 콘크리트 내구성저하는 없는 상태이며, 전반적으로 양호한 상태로 평가됨				

