

제 3장 현장조사 및 시험

3.1 외관조사 개요

3.2 외관조사(대구)

3.3 외관조사(부산)

3.4 콘크리트 내구성조사

3.5 강재 내구성조사

3.6 현장조사 및 시험 결과요약

제 3장 현장조사 및 시험

3.1 개 요

청도1교(대구, 부산)는 경상북도 청도군 청도읍 원정리 일원(대구부산고속도로 부산기점 62.7~63.5k)에 위치하고 있으며, 2006년도에 준공되어 약 10년의 공용기간이 경과하고 있으며, 국도20호선 및 청도천 지류인 원정천을 횡단하고 있는 1종 시설물이다.

청도1교의 연장은 766.0m((45.0m+4@52.0m)+(5@52.0m)+(4@52.0m+45.0m))이며, 상부구조는 5경간 연속 구조물이 3개소 연속되어 시공된 Steel Box Girder 형식이며, 하부구조의 교대는 역T형, 교각은 II형이며, 기초는 강관파일기초로 시공되어 있다.

본 시설물에 대한 외관조사는 대상교량의 물리적, 기능적 결함을 발견하고 안전성을 판단함을 목적으로 교량부재 전체에 대하여 가능한 한 근접한 상태에서 육안조사를 실시함을 원칙으로 하였다. 따라서, 사전 현장답사를 통해 주변 여건을 파악하여 현장 접근에 필요한 접근방법 및 장비 동원과 그에 따른 일정계획을 수립하고, 기초자료의 수집 및 분석을 통한 주요 손상을 파악하는 등의 사전검토를 통하여 주요 손상을 파악한 후 『안전점검 및 정밀안전진단 세부지침-교량편(2010.12, 국토교통부/한국시설안전공단)』의 실시요령에 따라 시설물에 내재되어 있는 위험요인이나 시설물의 기능 및 성능 저하, 상태 등을 신속·정확하게 검사·평가하는 데 주안점을 두고 외관조사 방향을 결정하였다.

본 교량의 외관조사시에는 고소작업차 및 교량점검차(굴절차)를 이용하여 구조물에 최대한 근접한 상태에서 외관조사를 실시하였다.

본 장에서는 외관조사 결과 확인된 결함과 손상 상태에 대하여 교량의 구성 부재별로 사진을 첨부하여 설명하고 발생 원인을 분석하여 보수·보강 및 유지관리 방안을 마련하는 데 참고할 수 있도록 하였으며, 전체 부재에 대한 외관조사망도를 작성하여 향후 교량의 점검 및 유지관리시 효율적으로 활용할 수 있도록 하였다.

【표 3.1.1】 부재별 조사항목

구 분		조 사 항 목	비 고
상부 구조	바닥판	- 콘크리트 균열, 철근부식, 철근노출, 박락, 파손, 재료분리 - 누수, 백태, 표면오염	
	강재 거더	- 균열, 파손, 변형 - 연결부 부식, 이완, 이상음, 볼트 파손 - 표면상태 오염, 부식, 가로보 연결불량 - 강박스 거더 내부로의 우수 유입	
하부 구조	교대	- 콘크리트 균열, 철근부식, 철근노출, 누수, 백태, 박락, 파손, 재료분리 - 교대의 이동 및 회전 유무 - 거더 또는 바닥판과 협착 유무	
	교각	콘크리트 균열, 철근부식, 철근노출, 박락, 파손, 재료분리	
	기초	세굴, 침하, 파손, 침식	
교면포장		균열, 요철, 단차, 포트홀, 물고임(체수)	
배수시설		파손, 배수관 길이 부족, 배수관 주변 및 연결부 누수, 배수구 위치불량	
연석 및 난간		균열, 철근부식, 철근노출, 박락, 파손, 백태	
교량 받침	강재 받침	균열, 부식, 변형, 파손	
	기타	유간 부족, 편기, 수평불량, 가동불량, 교량받침 설치오류, 앵커볼트 파손	
신축이음		- 본체의 파손, 부식, 누수, 이상음 및 진동, 유간 부족 - 후타재의 균열, 파손, 단차 - 후타재와 포장면 사이 이격	



고소작업차를 이용한 조사



교량점검차를 이용한 조사

【사진 3.1.1】 근접 육안조사

3.2 외관조사 결과(대구)

3.2.1 상부구조

가. 바닥판

1) 부재의 개요

- 청도1교(대구)의 바닥판은 철근콘크리트 구조로 시공되어 있고, 좌·우측 캔틸레버부 하면에는 외부로부터의 우수유입을 방지하기 위해 물끊기 홈이 전 구간에 설치되어있다.
- 바닥판의 외관조사는 교량점검차(굴절차) 및 고소작업차를 이용하여 근접조사를 시행하였다.



【사진 3.2.1】 바닥판 전경(대구)

2) 외관조사 결과

- 바닥판 하면에 대한 외관조사 결과, 구조적인 손상은 없었으나, 균열부 백태, 재료분리 및 철근노출이 일부 조사되었다.
- 바닥판 하면에 발생한 균열부 백태는 우천 이후(8월 24일 일강수량 53.0mm, 9월 12일 일강수량 1.5mm, 8월 26일 및 9월 14일 점검 실시) 점검을 실시한 결과, 습윤기가 없는 건조한 상태였으며, 과거 바닥판 하면에 발생되었던 백태부위에 대한 보수부위는 재손상이 없는 양호한 상태로 확인되었다.
- 국부적으로 조사된 재료분리는 시공당시 콘크리트 다짐부족에 의해 발생한 손상이며, 재료분리가 발생한 부위는 골재가 노출되어 있었으나, 철근까지 노출되지는 않은 상태로 확인되었다.
- 철근노출 부위는 철근에 경미한 녹이 발생하였으나, 부식으로 인한 단면결손이 발생하지는 않은 상태로 확인되었다.

【표 3.2.1】 바닥판 외관조사 결과(대구)

구 분	균열부 백태(m ² /개소)	재료분리(m ² /개소)	철근노출(m ² /개소)
S2	0.02/1	-	-
S5	0.05/1	0.15/1	-
S10	-	-	0.04/1
S11	-	0.12/1	-
S12	0.05/1	-	-
S13	-	0.6/1	-
S14	0.03/1	0.72/1	-
S15	-	0.34/3	-
합 계	0.15/4	1.93/7	0.04/1





【사진 3.2.2】 바닥판 손상현황(대구)

3) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 기 발생된 손상의 진전은 없는 상태였으나, 백태 및 재료분리, 철근노출이 일부 추가로 조사되었다.

【표 3.2.2】 바닥판 하면 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
균열부 백태(m ²)	0.1	0.15	
재료분리(m ²)	0.61	1.93	
철근노출(m ²)	-	0.04	

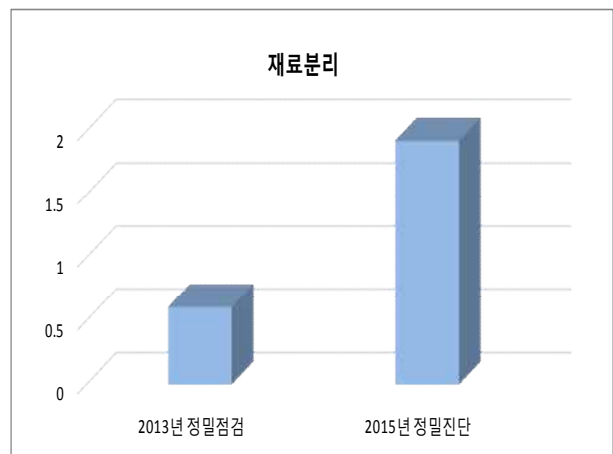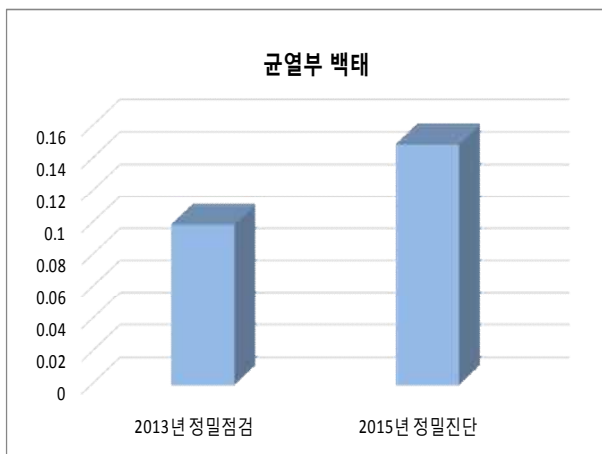

【그림 3.2.1】 바닥판 하면 기 점검 결과 비교(대구)


4) 검토의견

- 균열부 백태는 초기점검 당시에도 발생되었던 점을 감안할 때, 시공초기 바닥판에 발생한 균열부위로 콘크리트 내부의 수분이 유출되어 발생한 것으로 사료되며, 전차 점검과 비교시 손상의 진전은 없었으며, 바닥판 하면은 누수흔적이 없는 상태로 확인되어 방수층의 기능성은 양호한 것으로 사료된다.
- 철근노출부위는 부식으로 진전되지는 않았으나, 내구성 방지 차원에서 노출된 철근에 대해 방청처리 후 단면복구를 실시해야 할 것이다.

나. 강박스 거더

1) 부재의 개요

- 청도1교(대구)의 거더는 2.6m(B)×2.4m(H)×2열의 Steel Box Girder가 5경간 연속으로 시공되어 있으며, 각 경간의 거더 시·중점부에는 점검구가 설치되어 있다.
- 거더 외부는 교량점검차(굴절차) 및 고소작업차를 이용하였으며, 거더 내부는 도보를 이용하여 근접조사를 시행하였다.
- 외관조사시에는 붕괴유발부재(F.C.M)에 대해 보다 정밀한 점검을 실시하였으며, 특히, 피로균열 발생 부재, 부식에 의한 단면감소, 구조적인 변형 여부, 도장손상 등 안전성, 내구성 및 사용성에 영향을 미치는 결함에 대하여 조사를 수행하였다.

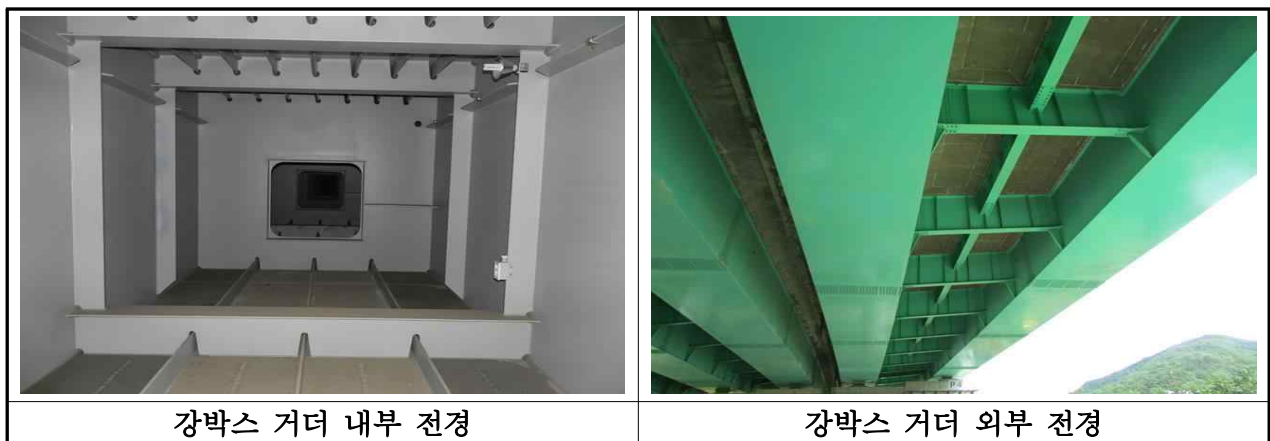

【사진 3.2.3】 강박스 거더 전경(대구)

2) 강박스 거더 내부

① 외관조사 결과

- 강박스 거더 내부는 도장손상 및 부식, 용접부 결함, 강재 변형 등의 손상이 없는 전반적으로 양호한 상태로 조사되었다.
- 거더 내부에 도장보수가 시행된 부위는 들뜸, 도장탈락 등이 없는 양호한 상태로 확인되었다.

② 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 기 점검 이후 신규 손상의 발생 및 보수부 재손상 등은 없는 상태로 확인되었다.

2) 강박스 거더 외부

① 외관조사 결과

- 강박스 거더 외부는 도장손상 및 부식, 용접부 결함, 강재 변형 등의 손상이 없는 전체적으로 양호한 상태로 조사되었다.


② 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 기 점검 이후 신규 손상의 발생 및 보수부 재손상 등은 없는 상태로 확인되었다.

다. 가로보 및 세로보

1) 부재의 개요

- 청도1교(대구)의 거더와 거더 사이에는 가로보 및 세로보가 설치되어 있으며, 외관조사 시에는 강박스 거더 외부 점검과 동일한 방법으로 조사를 실시하였다.

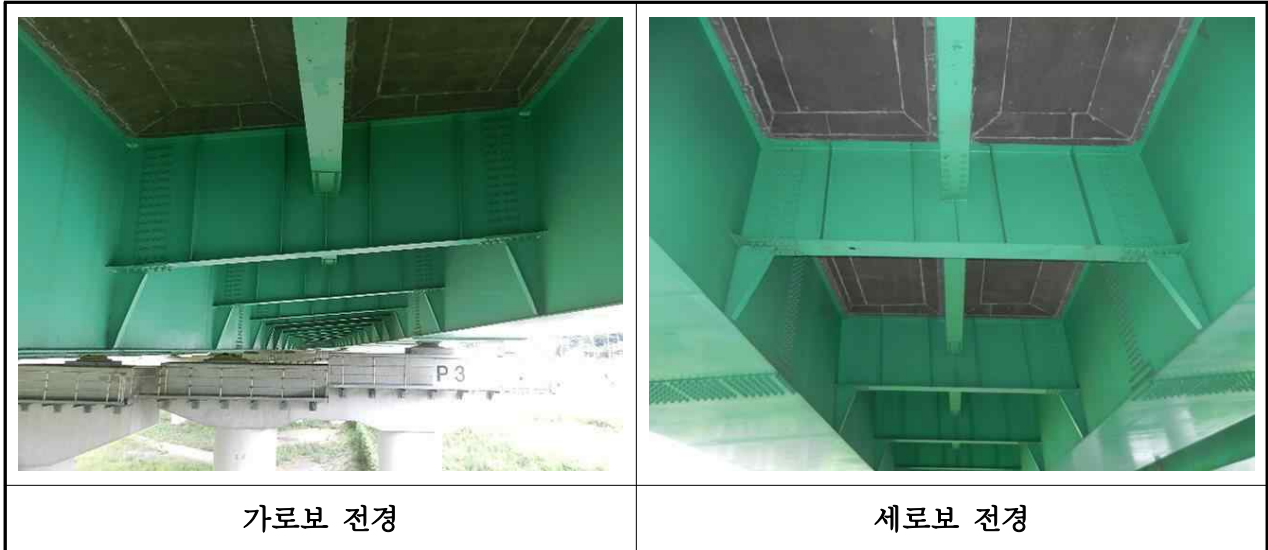

【사진 3.2.4】 가로보 및 세로보 전경(대구)

2) 외관조사 결과

- 가로보 및 세로보에 대한 외관조사 결과, 부식, 용접부 결함, 강재 변형 등의 손상은 없었으나, 경미한 도장손상이 일부 조사되었다.
- 도장손상부위는 도장박리로 인하여 강재가 노출되지는 않은 상태였으며, 최상층 도료만 손상이 발생되어 있는 상태로 확인되었다.

【표 3.2.3】 가로보 및 세로보 외관조사 결과(대구)


구 분	도장손상(㎡/개소)
S2	0.02/1
S3	0.01/1
S4	0.08/4
S5	0.03/1
S6	0.02/1
합 계	0.168

3) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 기 점검 이후 추가적인 손상이 일부 조사되었으나, 기 발생된 손상의 진전은 없는 상태로 확인되었다.

【표 3.2.4】 가로보 및 세로보 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
도장손상(m ²)	0.07	0.16	

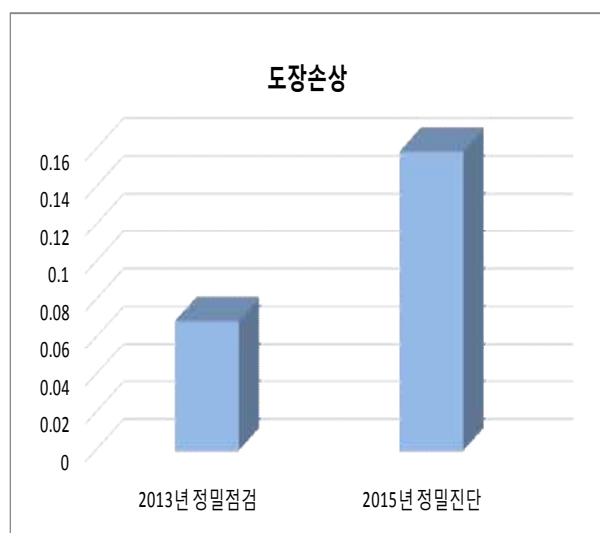

【그림 3.2.2】 가로보 및 세로보 기 점검 결과 비교(대구)

4) 검토의견

- 가로보 및 세로보에 발생된 도장손상은 현재 손상의 정도가 경미한 상태이나, 공용중 외기 등에 의해 부식으로 진행될 수 있으므로 도장보수를 실시하는 것이 바람직하다.

3.2.2 하부구조

가. 교대

1) 부재의 개요

- 청도1교(대구)의 교대는 역T형 형식이며, 기초는 강관파일($\Phi 508$, $T=9\text{mm}$)이 연암층까지 시공되어 있다.
- 교대 법면은 보호블럭이 시공되어 있었으며, 외관조사시에는 도보를 이용하여 근접조사를 시행하였다.



【사진 3.2.5】 교대 전경(대구)

2) 외관조사 결과

- 교대 구체에서는 전반적으로 균열보수가 시행되어 있었으며, 보수상태는 재손상이 없는 양호한 상태로 확인되었다.
- 교좌면에서는 체수가 확인되었으며, 특히, A2 중분대측 신축이음부에서는 강우시 다량의 누수가 발생되고 있는 상태로 확인되었다. 점검 당시 바닥판 유간이 5cm에 불과하여 신축이음부의 결함 위치를 상세하게 파악할 수는 없었으며, 누수로 인한 콘크리트 열화 또는 교량받침의 부식과 같은 손상들은 없는 상태로 확인되었다.

【표 3.2.5】 교대 외관조사 결과(대구)

구 분	누수·체수($\text{m}^3/\text{개소}$)
A1	3.0/1
A2	9.0/1
합 계	12.0/2

	
체수(A1 교좌면)	누수(A2 홍벽)
	
누수(A2 홍벽)	체수(A2 교좌면)
	
체수 주변 교량받침 상태양호(A1 Sh1)	체수 주변 교량받침 상태양호(A1 Sh1)


【사진 3.2.6】 교대손상현황(대구)

3) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 기 점검 이후 신규 손상의 발생 및 기 발생된 손상 부위의 진전은 없는 상태로 확인되었다.

【표 3.2.6】 교대 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
누수 · 체수(m³)	12.0	12.0	

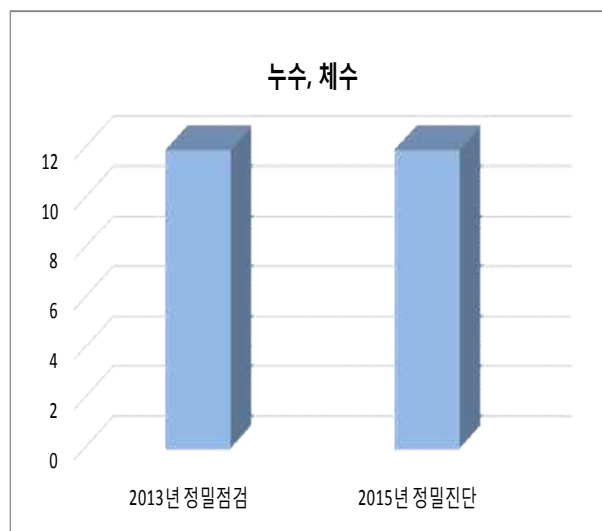

【그림 3.2.3】 교대 기 점검 결과 비교(대구)

4) 검토의견

- 교대 중분대측 신축이음부 누수 및 체수는 방치할 경우 교좌면 콘크리트 열화 및 교량받침의 부식과 같은 2차손상을 유발시킬 수 있으므로 보수조치가 요구된다.
- 현재, 신축이음장치는 내구수명이 남아있어 교체할 필요성은 없는 관계로 신축이음 하부에 유도배수로를 설치하여 낙수되는 노면수를 교대 밖으로 배출시키는 방안이 바람직 할 것으로 판단된다.

나. 교각

1) 부재의 개요

- 청도1교(대구)의 교각은 II형 교각이며, 기초는 강관파일기초로 시공되어 있다.
- 각각의 교각에는 점검로가 설치되어 있으며, 점검로는 부산방향 상부에서 진출입이 가능하도록 설치되어 있다.
- 외관조사시에는 도보와 고소작업차를 이용하여 근접조사를 시행하였다.



【사진 3.2.7】 교각 전경(대구)

2) 외관조사 결과

- 교각에서는 기둥부의 경우 전반적으로 균열보수가 시행되어 있었으나, 코핑부에서는 폭 0.1~0.2mm 일방향 균열 및 망상균열 다수가 조사되었다.
- 교각 코핑에 발생한 균열의 양상은 폭은 0.1~0.2mm의 경미한 균열이었으며, 코핑 상단에서 하단으로 30~60cm 내외로 내려오는 수직균열이 대표적인 양상으로 확인되었다.
- 교각 기둥의 균열 보수부위는 재손상이 발생하지 않은 양호한 상태로 확인되었다.

【표 3.2.7】 교각 외관조사 결과(대구)

구 분	균열(m/개소)(폭 0.3mm미만)	망상균열(m²/개소)
P1	24.6/51	-
P2	6.0/19	-
P3	9.2/28	-
P4	2.6/4	-
P5	7.9/22	2.0/1
P6	5.9/9	-
P7	4.4/8	-
P8	11.8/31	-
P9	8.3/23	-
P10	2.6/5	-
P11	3.4/5	8.23/6
P12	4.4/5	-
P13	11.9/12	3.0/1
P14	6.3/16	-
합 계	109.3/238	13.23/8

	
폭 0.1mm 균열(P1)	망상균열(P5)
	
폭 0.1mm 균열(P8)	폭 0.1mm 수직·수평균열(P10)



【사진 3.2.8】 교각 손상현황(대구)

3) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 기 점검 결과를 토대로 손상을 비교한 결과, 신규 손상의 발생 및 기 발생된 손상의 진전은 없는 상태로 확인되었다.

【표 3.2.8】 교각 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
균열(m)(폭 0.3mm미만)	109.3	109.3	
망상균열(m ²)	13.23	13.23	

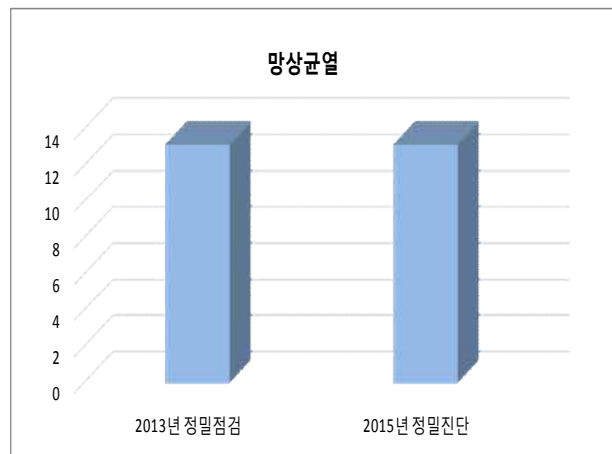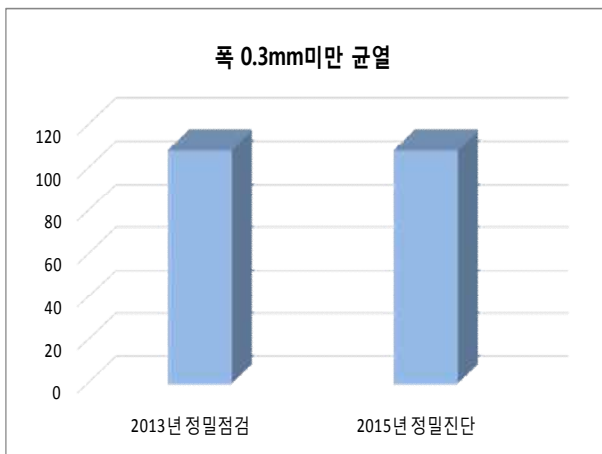

【그림 3.2.4】 교각 기 점검 결과 비교(대구)


4) 검토의견

- 조사된 균열들은 균열의 패턴, 발생위치 등을 고려해 볼 때, 외력에 의해 발생된 균열이 아닌 콘크리트 양생시 수화열 및 시공초기 건조수축 등에 의해 발생된 비구조적인 균열로 판단된다.
- 조사된 손상들은 손상의 진전이 확인되지 않아 균열의 진행성은 수렴된 상태로 판단되므로 표면처리보수를 실시하여도 재손상이 발생되지 않을 것으로 판단되며, 내구성 증대 차원에서 보수조치를 실시하는 것이 바람직하다.

3.2.3 교량받침

가. 부재의 개요

- 청도1교(대구)의 교량받침은 포트받침이 총 36개소 설치되어 있으며, 교량받침의 배치도는 아래와 같다.
- 교량받침은 상부구조에서 발생한 하중을 하부구조로 전달하고 상부구조의 신축 및 회전에 능동적으로 대응하는 부재이며, 본 조사에서는 과반력 및 부반력 발생 여부, 온도변화 및 활하중에 의한 신축거동 여부 뿐만 아니라 강재 부식, 콘크리트 손상 여부 등 내구성, 기능성, 사용성 등에 대한 현장조사를 중점적으로 시행하였다.

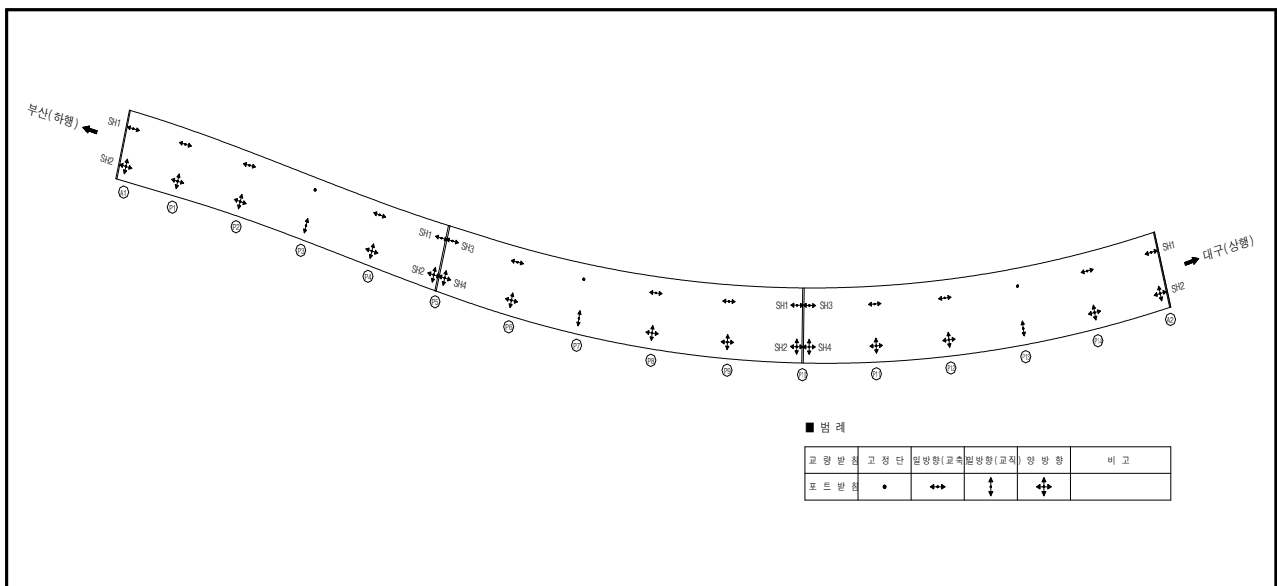

【그림 3.2.5】 교량받침 배치도(대구)



【사진 3.2.9】 교량받침 전경(대구)

나. 외관조사 결과

- 교량받침에 대한 외관조사 결과, 무수축물탈 균열, 도장손상 및 볼트부식 등의 손상이 일부 조사되었다.

【표 3.2.9】 교량받침 외관조사 결과(대구)


구 분	무수축물탈 균열(m/개소)	도장손상(m²/개소)	볼트부식(개소)
P2	-	0.03/3	-
P3	-	0.01/1	-
P4	0.1/1	0.01/1	-
P5	0.1/1	-	-
P8	-	0.01/1	-
P9	-	-	2
P10	-	0.01/1	-
합 계	0.2/2	0.07/7	2



【사진 3.2.10】 교량받침 손상현황(대구)

다. 연단거리 검토

- 교대 및 교각의 교좌면은 상부구조로부터 집중하중을 받는 부위이고, 지진시에는 큰 수평력이 작용하는 곳이다. 연단거리가 짧으면 고정단에서는 콘크리트 구체 또는 교량받침이 파손될 수 있고, 가동단에서는 최악의 경우 받침이 벗어나 거더가 낙하할 수도 있다.
- 상부구조의 길이에 따라 '도로교설계기준(2010, 국토교통부)'에서는 최소값을 규정하고 있다.

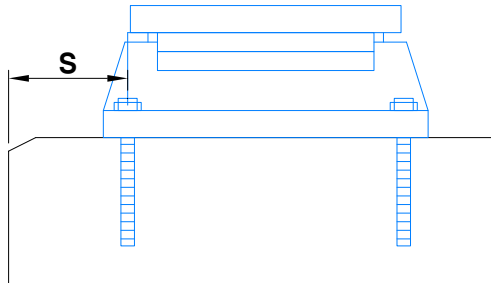

< 포트받침 >

- 거더의 경간길이 100m 이하

$$: S(\text{mm}) = 200 + 5L$$

- 거더의 경간길이 100m 이상

$$: S(\text{mm}) = 300 + 4L$$

여기서, L은 경간길이(m)

【그림 3.2.6】 도로교설계기준 연단거리 산출방법

1) 연단거리 산출

- 거더 경간길이(L=45.0m) : $200+5 \times 45.0 = 425.0(\text{mm})$
- 거더 경간길이(L=52.0m) : $200+5 \times 52.0 = 460.0(\text{mm})$

2) 연단거리 측정 결과

- 연단거리 측정 결과, 실측 연단거리가 계산 연단거리를 상회하고 있는 것으로 측정되어 시방규정을 만족하고 있는 것으로 검토되었다.



연단거리 측정

【사진 3.2.11】 연단거리 측정 전경(대구)

【표 3.2.10】 연단거리 측정 결과(대구)

구 분		계산 연단거리 (mm)	실측 연단거리(mm)		검토 결과
			Sh1	Sh2	
A1		425	590	600	O.K
P1	A1측	425	910	920	O.K
	A2측	460	880	870	O.K
P2	A1측	460	860	880	O.K
	A2측	460	850	860	O.K
P3	A1측	460	900	880	O.K
	A2측	460	860	870	O.K
P4	A1측	460	850	830	O.K
	A2측	460	840	930	O.K
P5	A1측	460	590	600	O.K
	A2측	460	570	590	O.K
P6	A1측	460	890	920	O.K
	A2측	460	870	940	O.K
P7	A1측	460	840	870	O.K
	A2측	460	850	870	O.K
P8	A1측	460	960	950	O.K
	A2측	460	940	950	O.K
P9	A1측	460	950	950	O.K
	A2측	460	980	950	O.K
P10	A1측	460	530	520	O.K
	A2측	460	520	560	O.K
P11	A1측	460	820	830	O.K
	A2측	460	840	830	O.K
P12	A1측	460	810	830	O.K
	A2측	460	900	870	O.K
P13	A1측	460	850	860	O.K
	A2측	460	830	840	O.K
P14	A1측	460	910	920	O.K
	A2측	425	890	900	O.K
A2		425	630	650	O.K

라. 교량받침 신축거동상태 검토

1) 온도변화에 따른 가동상태 검토

- 교량받침은 포트받침으로 현재 여유량을 실측함으로써 온도 변화와 활하중에 의한 거더의 처짐에 따른 신축시 이동량 부족으로 인한 받침의 기능 저하 여부를 검토하고자 하였다.
- 교량받침의 신축거동상태 검토시에는 이동량 측정 당시의 실측 온도(30.4℃, 8월 26일)를 이용하여 검토를 실시하였다.

2) 설계기준온도(-10℃ ~ 40℃(보통지방))에 따른 여유량 검토

- 교량받침의 이동량을 검토한 결과, 온도변화에 따른 수축 및 신장시 가동여유량을 확보하고 있는 것으로 확인되었다.

【표 3.2.11】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 산정(대구)

구 분	온도변화 (ΔT , ℃)		선팅창 계수 (α)	신축거더길이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량 (mm)	최대 받침 이동량(mm)	
	동절기	하절기			동절기	하절기		동절기 (최대 수축시)	하절기 (최대 신장시)
A1	40.4	9.6	1.2×10^{-5}	149	72.2	17.2	10.7	72.2	27.9
P1	40.4	9.6	1.2×10^{-5}	104	50.4	12.0	-	50.4	12.0
P2	40.4	9.6	1.2×10^{-5}	52	25.2	6.0	-	50.4	6.0
P3	고정단								
P4	40.4	9.6	1.2×10^{-5}	52	25.2	6.0	-	25.2	6.0
P5	40.4	9.6	1.2×10^{-5}	104	50.4	12.0	10.7	50.4	22.7
	40.4	9.6	1.2×10^{-5}	104	50.4	12.0	10.7	50.4	22.7
P6	40.4	9.6	1.2×10^{-5}	52	25.2	6.0	-	25.2	6.0
P7	고정단								
P8	40.4	9.6	1.2×10^{-5}	52	25.2	6.0	-	25.2	6.0
P9	40.4	9.6	1.2×10^{-5}	104	50.4	12.0	-	50.4	12.0
P10	40.4	9.6	1.2×10^{-5}	156	75.6	18.0	10.7	75.6	28.7
	40.4	9.6	1.2×10^{-5}	156	75.6	18.0	10.7	75.6	28.7
P11	40.4	9.6	1.2×10^{-5}	104	50.4	12.0	-	50.4	12.0
P12	40.4	9.6	1.2×10^{-5}	52	25.2	6.0	-	25.2	6.0
P13	고정단								
P14	40.4	9.6	1.2×10^{-5}	52	25.2	6.0	-	25.2	6.0
A2	40.4	9.6	1.2×10^{-5}	97	47.0	11.2	-	47.0	11.2
1) 조사당시 온도 : 30.4℃(조사일 : 2015년 8월 26일, 실측온도)									
2) 검토온도 : -10℃ ~ 40℃(보통지방)									
3) 신축장 100m 이상 교량의 경우 신장시에만 거더의 처짐에 의한 이동량 고려(도로설계요령, 2009)									

【표 3.2.12】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과(대구)

구 분		점검당시 실측이동량(mm)	최대 받침 이동량(mm)		실측 받침 가동여유량(mm)		받침용량 (mm)	검토 결과
			최대 수축 이동량	최대 신장 이동량	수축 여유량	신장 여유량		
A1	Sh1	15(A1)	72.2	27.9	95	65	±80	O.K
	Sh2	15(A1)			95	65	±80	O.K
P1	Sh1	0	50.4	12.0	80	80	±80	O.K
	Sh2	5(A1)			85	75	±80	O.K
P2	Sh1	5(A1)	25.2	6.0	55	45	±50	O.K
	Sh2	8(A1)			58	42	±50	O.K
P3		고정단						
P4	Sh1	0	25.2	6.0	50	50	±50	O.K
	Sh2	0			50	50	±50	O.K
P5	Sh1	5(A2)	50.4	22.7	85	75	±80	O.K
	Sh2	7(A2)			87	73	±80	O.K
	Sh3	10(A1)	50.4	22.7	90	70	±80	O.K
	Sh4	10(A1)			90	70	±80	O.K
P6	Sh1	10(A2)	25.2	6.0	40	60	±50	O.K
	Sh2	10(A2)			40	60	±50	O.K
P7		고정단						
P8	Sh1	5(A2)	25.2	6.0	55	45	±50	O.K
	Sh2	5(A2)			55	45	±50	O.K
P9	Sh1	0	50.4	12.0	80	80	±80	O.K
	Sh2	0			80	80	±80	O.K
P10	Sh1	10(A2)	75.6	28.7	90	70	±80	O.K
	Sh2	10(A2)			90	70	±80	O.K
	Sh3	10(A1)	75.6	28.7	90	70	±80	O.K
	Sh4	10(A1)			90	70	±80	O.K
P11	Sh1	5(A1)	50.4	12.0	85	75	±80	O.K
	Sh2	10(A1)			90	70	±80	O.K
P12	Sh1	3(A1)	25.2	6.0	53	47	±50	O.K
	Sh2	10(A1)			60	40	±50	O.K
P13		고정단						
P14	Sh1	5(A1)	25.2	6.0	45	55	±50	O.K
	Sh2	0			50	50	±50	O.K
A2	Sh1	5(A1)	47.0	11.2	75	85	±80	O.K
	Sh2	0			80	80	±80	O.K



주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K

마. 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 기 점검 결과를 토대로 손상의 진전 여부를 검토한 결과, 경미한 손상이 일부 추가로 조사되었으며, 기 발생한 손상의 진전은 없는 것으로 확인되었다.

【표 3.2.13】 교량받침 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
무수축물탈 균열(m)	0.1	0.2	
도장손상(m ²)	-	0.07	
볼트부식(개소)	-	2	

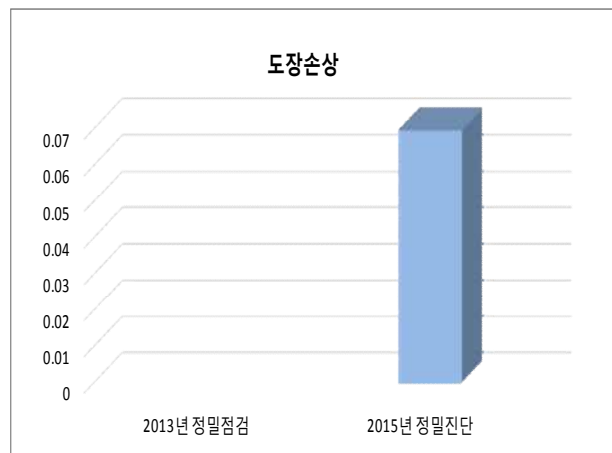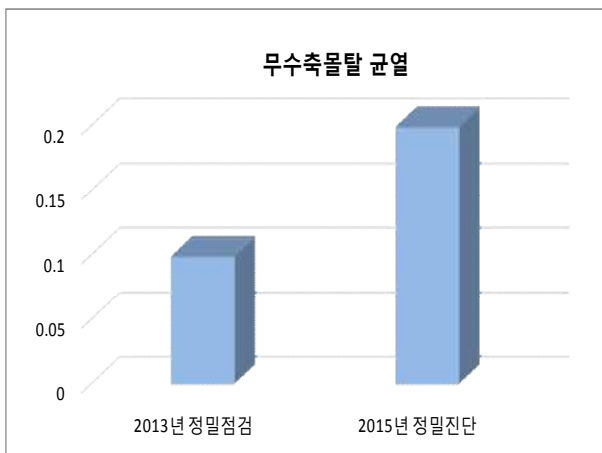

【그림 3.2.7】 교량받침 기 점검 결과 비교(대구)

바. 검토의견

- 청도1교(대구)의 교량받침은 온도변화에 따른 수축 및 신장시 가동여유량을 확보하고 있는 것으로 확인되어 가동상태는 양호한 것으로 판단된다.
- 무수축물탈에 발생한 균열들의 원인은 물탈 양생시 발생하는 수화열 및 콘크리트 건조 수축시 발생하는 마찰력에 의한 응력으로 인하여 미세균열이 유발된 것으로 판단되며, 손상의 정도가 경미한 상태이므로 보수는 불필요 할 것으로 판단된다.
- 받침에 발생한 도장손상 및 볼트부식은 경미한 상태이므로 보수보다는 지속적인 주의관찰이 경제성 측면에서 바람직하다.

3.2.4 신축이음장치

가. 부재의 개요

- 청도1교(대구)의 신축이음장치는 A1, P5, P10, A2에 Rail Joint가 시공되어 있다.
- 외관조사시에는 도보를 이용하여 근접조사를 시행하였으며, 특히, Rail Joint는 신축이음장치 하부에서 베어링 및 탄성패드 탈락, 서포트빔 파손에 의한 이상음 발생과 방수 고무셀(Rubber Seal) 파손으로 인한 누수 등에 대해 중점적으로 조사를 실시하였다.



【사진 3.2.12】 신축이음장치 전경(대구)

나. 외관조사 결과

- 신축이음장치에 대한 외관조사 결과, 본체 부식, 이물질 퇴적, 후타재 균열, 단차 등의 손상이 조사되었다.
- Rail Joint 하부는 서포트빔은 이상이 없는 양호한 상태였으나, Exp.J2(P5)에서 간격제한장치 고정볼트 탈락 2개소가 조사되었다.
- Exp.J4(A2) 중분대측에서는 누수가 발생하고 있었으나, 바닥판 유간이 5cm 정도로 협소한 상태이므로 신축이음부의 결함 위치를 파악할 수는 없었으며, 누수로 인한 콘크리트 열화 또는 교량받침의 부식과 같은 손상들은 없는 상태로 확인되었다.

【표 3.2.14】 신축이음장치 외관조사 결과(대구)

위 치	구 분	손상내용	비고
A1	Rail Joint (No.160)	본체 ▪ 본체부식(1.0m/1개소) ▪ 이물질 퇴적(1.0m/1개소)	
	후타재	▪ 후타재 균열(1.0m/2개소)	
P5	Rail Joint (No.320)	본체 ▪ 간격제한장치 고정볼트 탈락(2개소)	
	후타재	▪ 후타재 균열(0.5m/1개소)	
P10	Rail Joint (No.320)	본체 ▪ 상태양호	
	후타재	▪ 상태양호	
A2	Rail Joint (No.100)	본체 ▪ 이물질 퇴적(1.5m/1개소) ▪ 누수	
	후타재	▪ 후타재 균열(1.5m/3개소) ▪ 후타재 및 접속도로 단차(H=8mm)(5.0m/1개소)	


	
본체 부식(EXP.J1)	간격제한장치 고정볼트 탈락(EXP.J2)
	
후타재 균열(EXP.J4)	후타재 단차(EXP.J4)

【사진 3.2.13】 신축이음장치 손상현황(대구)

다. 신축이음 신축거동상태 검토

1) 온도변화에 따른 가동상태 검토

- 본 교량의 신축거동상태를 확인하기 위해 2회(1차:30.4℃, 8월26일), 2차:20.1℃, 11월10일)에 걸쳐 신축이음장치, 바닥판 거더 상·하부에 대한 유간을 측정하였고, 이론 변동량과의 비교를 통해 신축거동상태를 검토하였다. 또한, 측정된 유간으로부터 최대 온도 상승시 신장량과 최저 온도 하강시 수축량을 계산하여 유간확보 여부를 검토하였다.

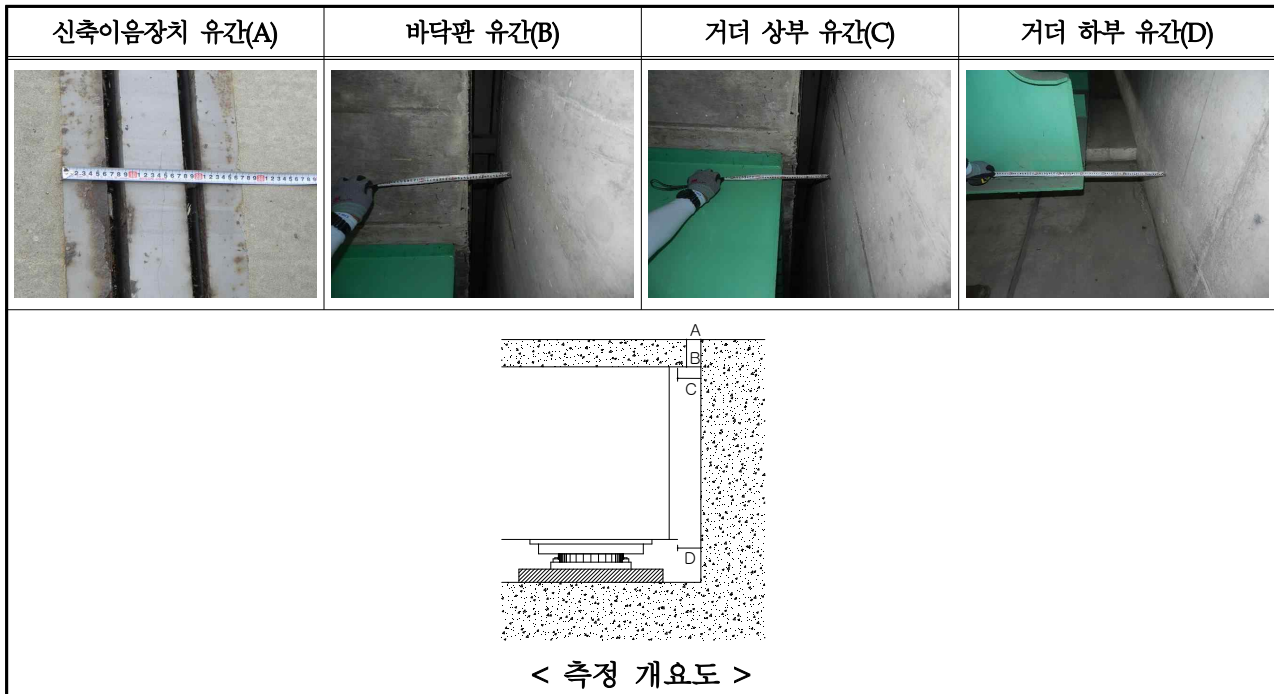

【사진 3.2.14】 신축이음 유간 측정방법(대구)

【표 3.2.15】 신축이음 유간 측정결과(대구)

측정위치	측 정 값(mm)								비 고
	신축이음장치(A)		바닥판(B)		거더 상부(C)		거더 하부(D)		
	1차	2차	1차	2차	1차	2차	1차	2차	
EXP.J1(A1)	52	66	150	170	210	223	400	412	Rail Joint(No.160)
EXP.J2(P5)	135	152	420	440	515	540	490	510	Rail Joint(No.320)
EXP.J3(P10)	116	150	445	483	520	545	490	510	Rail Joint(No.320)
EXP.J4(A2)	17	25	50	65	85	90	207	217	Rail Joint(No.100)

- 8월(30.4℃)과 11월(20.3℃)의 온도 변화에 따른 변동량 측정결과, 실측 변동량과 이론 변동량이 미소하게 차이가 발생하고 있었으나, 그 차이는 최대 8.2mm에 불과하며, 10년의 공용기간 동안 특이손상이 발생하지 않은 점으로 보아 전반적으로 이론치와 유사하게 가동하고 있는 것으로 판단된다.

【표 3.2.16】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동상태 검토결과(대구)

측정위치		측정유간(mm)		변동량(mm)		비 고
		1차	2차	실측치	이론치	
EXP.J1(A1)	신축이음장치	52	66	14.0	18.1	
	바닥판 단부	150	170	20.0		
EXP.J2(P5)	신축이음장치	135	152	17.0	25.2	
	바닥판 단부	420	440	20.0		
EXP.J3(P10)	신축이음장치	116	150	34.0	37.8	
	바닥판 단부	445	483	38.0		
EXP.J4(A2)	신축이음장치	17	25	8.0	11.8	
	바닥판 단부	50	65	15.0		

2) 설계기준온도(-10℃ ~ 40℃(보통지방))에 따른 여유량 검토

- 신축이음 유간을 검토한 결과, 온도변화에 따른 수축 및 신장시 모든 신축이음에서 여유량을 확보하고 있는 것으로 평가되었다.

【표 3.2.17】 신축이음 신축이동량 산정(대구)

구 분	온도변화 (ΔT, ℃)		선팅창 계수 (α)	신축거더 길이(L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량 (mm)	계산 이동량(mm)	
	동절기	하절기			동절기	하절기		동절기 (최대 수축시)	하절기 (최대 신장시)
EXP.J1(A1)	40.4	9.6	1.2×10^{-5}	149	72.2	17.2	10.7	82.9	17.2
EXP.J2(P5)	40.4	9.6	1.2×10^{-5}	208	100.8	24.0	21.4	122.2	24.0
EXP.J3(P10)	40.4	9.6	1.2×10^{-5}	312	151.3	35.9	21.4	172.7	35.9
EXP.J4(A2)	40.4	9.6	1.2×10^{-5}	97	47.0	5.4	-	47.0	5.4

1) 조사당시 온도 : 30.4℃(조사일 : 2015년 8월 26일, 실측온도)
 2) 검토온도 : -10℃ ~ 40℃(보통지방)
 3) 신축장 100m 이상 교량의 경우 수축시에만 거더의 처짐에 의한 이동량 고려(도로설계요령, 2009)

【표 3.2.18】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동여유량 검토결과(대구)

구 분		계산 이동량(mm)		점검당시 실측유간(mm) ③	허용량(mm) ④	신축 여유량(mm)		검토 결과
		최대 수축시 ①	최대 신장시 ②			최대 수축시 ④-(①+③)	최대 신장시 ③-②	
EXP.J1(A1)	신축이음장치	82.9	17.2	52.0	160	25.1	34.8	O.K
	바닥판 단부	72.2	17.2	150.0	-	-	132.8	O.K
EXP.J2(P5)	신축이음장치	122.2	24.0	135.0	320	62.8	111.0	O.K
	바닥판 단부	122.2	24.0	420.0	-	-	396.0	O.K
EXP.J3(P10)	신축이음장치	172.7	35.9	116.0	320	31.3	80.1	O.K
	바닥판 단부	172.7	35.9	445.0	-	-	409.1	O.K
EXP.J4(A2)	신축이음장치	47.0	5.4	17.0	100	36.0	11.6	O.K
	바닥판 단부	47.0	5.4	50.0	-	-	44.6	O.K



주) 판정 : $0.0\text{mm} \leq \text{신축 여유량} \leq \text{허용량} \Rightarrow \text{O.K}$

라. 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 기 점검 결과를 토대로 손상의 변화 여부를 검토한 결과, 기 발생된 손상의 진전은 없었으나, 고정볼트 탈락과 후타재 균열 및 단차가 추가로 조사되었다.

【표 3.2.19】 신축이음장치 기 점검 결과 비교(대구)

구 분		2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
본체	부식(m)	1.0	1.0	
	고정볼트 탈락(개소)	-	2	
	이물질 퇴적(m)	6.5	2.5	
후타재	균열(m)	-	3.0	
	단차(m)	-	5.0	

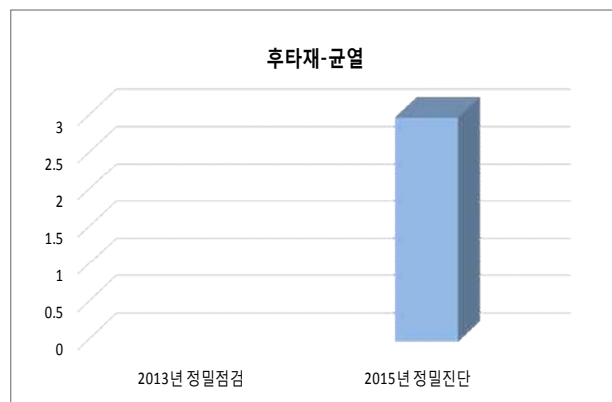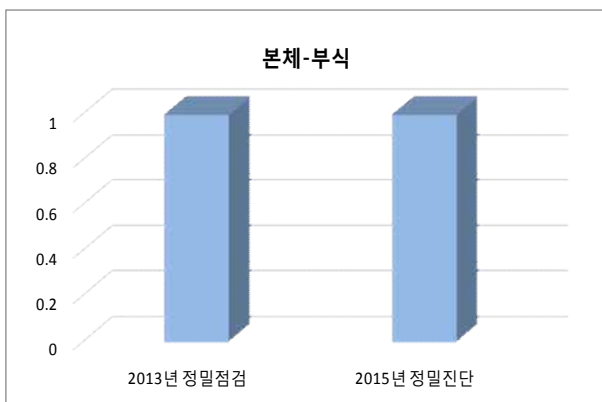

【그림 3.2.8】 신축이음장치 기 점검 결과 비교(대구)

마. 검토 결과

- 청도1교(대구)의 신축이음부는 온도변화에 따른 수축 및 신장시 여유량을 확보하고 있는 것으로 확인되어 신축거동상태는 양호한 것으로 판단된다.
- 후타재는 줄눈이 없이 콘크리트를 타설한 상태이므로 시공초기 건조수축 및 온도차에 의해 균열이 발생하거나, 공용 중 중차량 등의 반복통행 및 충격 등이 복합적으로 작용하여 균열이 발생한 것으로 판단되며, 표면처리보수를 실시하여도 차량의 주행시 보수재가 탈락할 가능성이 높은 관계로 보수보다는 지속적인 주의관찰이 바람직 할 것으로 판단된다.
- 신축이음 하부에 발생된 간격제한장치 고정볼트 탈락은 손상 발생위치 주변에 탈락된 볼트가 없는 관계로 공용중 발생이 된 것인지 체결미흡 등에 의한 것인지 원인규명을 명확히 할 수는 없었으나, 점검일 당시 볼트 탈락부위 주변에 2차손상(서포트빔 파손, 용접부 손상)은 발생하지 않은 것으로 확인되었다. 그러나, 방치할 경우에는 진동 및 충격으로 인해 서포트빔의 파단 및 본체 변형 등과 같은 손상이 발생할 수 있으므로 보수조치가 요구되며, 볼트의 재설치는 현실적으로 어려운 상태이므로 용접보수가 바람직하다.

3.2.5 교면포장

가. 부재의 개요

- 청도1교(대구)의 교면은 아스팔트(T=80mm)로 포장되어 있으며, 교면방수는 침투식 방수층으로 시공되어 있는 것으로 확인되었다.



【사진 3.2.15】 교면포장 전경(대구)

나. 외관조사 결과

- 교면포장에 대한 외관조사 결과, 아스팔트 노후화의 일종인 라벨링이 국부적으로 발생되어 있었으나, 굵은 골재까지 탈리되지는 않은 상태였으며, 포트홀 및 패임이 일부 조사되었다.

【표 3.2.20】 교면포장 외관조사 결과(대구)

구 분	라벨링(㎡/개소)	파손, 포트홀(㎡/개소)	패임(㎡/개소)
S1	-	0.01/1	-
S3	-	-	0.46/1
S4	20.0/1	-	-
S5	-	-	0.1/1
S6	-	0.01/1	0.22/2
S7	14.0/2	-	0.15/1
S8	-	-	0.03/1
S10	-	-	0.12/1
S11	1.0/1	0.12/4	0.05/5
S12	10.0/1	-	-
S13	5.0/1	-	0.2/2
S15	30.0/1	0.03/1	0.03/1
합 계	80.0/7	0.17/7	1.36/15




【사진 3.2.16】 교면포장 손상현황(대구)

다. 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 교면포장은 지속적으로 부분 재포장 및 국부보수 등 유지보수를 실시하고 있었으며, 미보수된 부위는 손상의 진전이 없는 상태로 확인되었다.

【표 3.2.21】 교면포장 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
라벨링(m ²)	91.0	80.0	
파손, 포트홀(m ²)	0.08	0.17	
패임(m ²)	2.21	1.36	

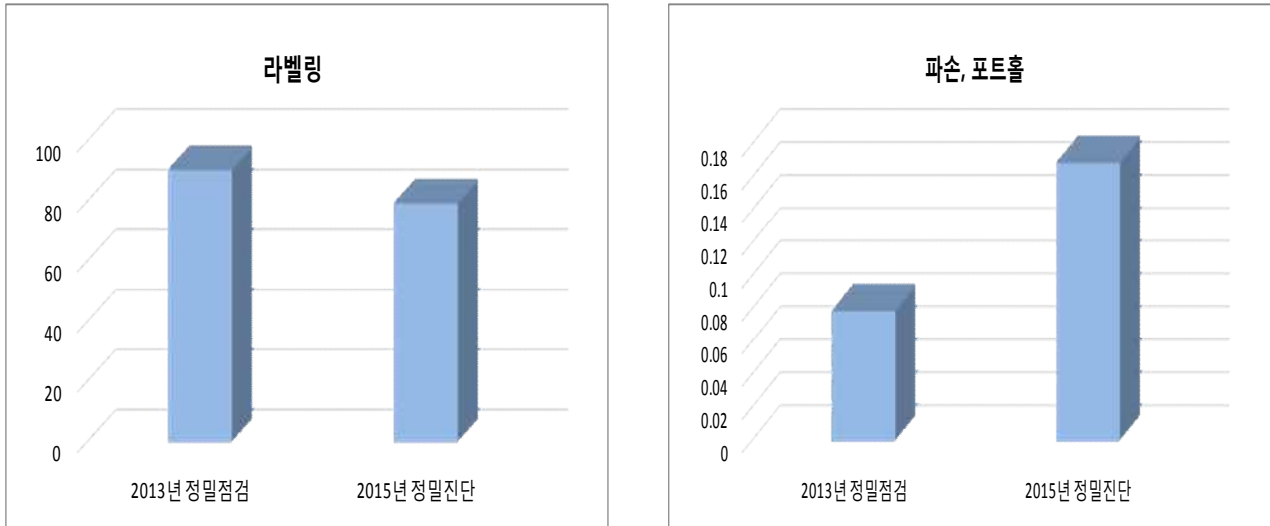

【그림 3.2.9】 교면포장 기 점검 결과 비교(대구)

라. 검토 의견

- 라벨링은 포장면의 노후화에 의해 발생하는 손상으로 조사 당시 세립 골재만 탈리되어 있는 경미한 상태로 확인되었다. 현재, 라벨링이 주행차량에 미치는 영향은 없는 상태로 판단되어 보수조치는 필요하지 않은 상태이며, 지속적인 주의관찰 후 노후화가 더욱 진전되어 굵은 골재가 탈리될 시점에는 보수를 실시해야 할 것으로 판단된다.
- 파손 및 포트홀 등의 손상은 방치할 경우 제설제 및 우수의 유입 등에 의해 손상 규모가 확대될 수 있으므로 적정시기에 보수조치를 실시하는 것이 바람직하다.
- 보수가 시행된 부위는 전체적으로 양호한 상태로 확인되었으나, 교면포장은 주행차량에 의해 손상이 진전될 수 있으므로, 현재와 같이 지속적인 유지관리가 필요하다.

3.2.6 기타부재

가. 배수시설

1) 부재의 개요

- 청도1교(대구)는 교량의 횡단구배(-6.0%~+6.0%)에 따라 좌·우측 캔틸레버에 배수시설이 설치되어 있다.




【사진 3.2.17】 배수구 및 배수관 전경(대구)

2) 외관조사 결과

- 배수시설에 대한 외관조사 결과, 배수구 막힘, 배수관 지지대 탈락 등의 손상이 일부 이 조사되었으나, 배수시설의 기능상태는 전반적으로 양호한 것으로 확인되었다.

【표 3.2.22】 배수시설 외관조사 결과(대구)

구 분	배수구 막힘(개소)	배수관 지지대 탈락(개소)
S1	-	1
S4	1	-
S9	1	-
합 계	2	1

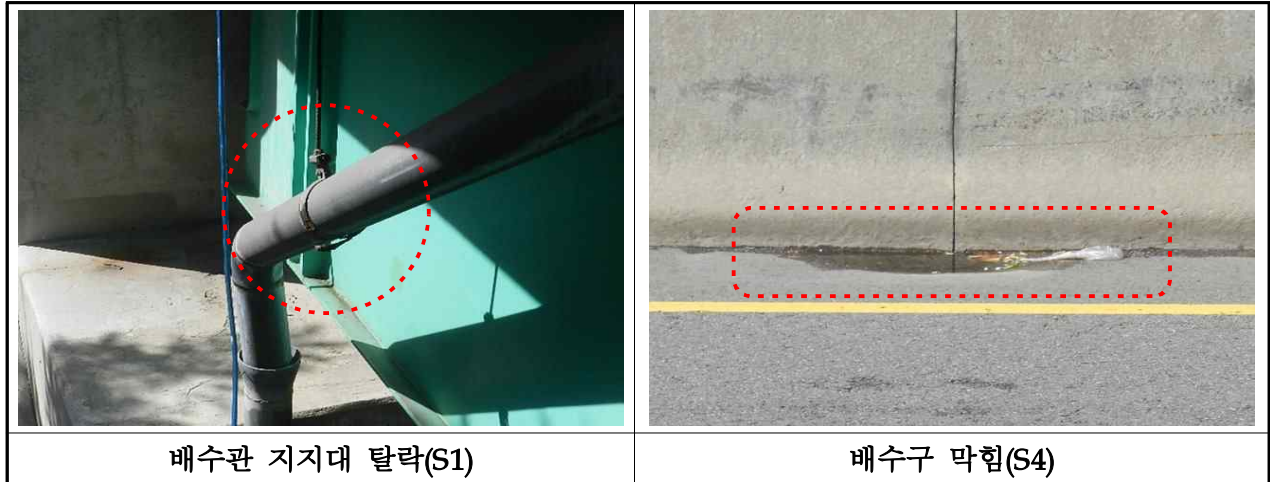



【사진 3.2.18】 배수시설 손상현황(대구)

3) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 기 점검 이후 일부 손상들에 대해서는 보수조치를 실시하고 있었으며, 보수부위 및 기 발생된 손상부위는 진전이 없는 상태로 확인되었다.

【표 3.2.23】 배수시설 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
배수구 막힘(개소)	2	2	
배수관 지지대 탈락(개소)	-	1	

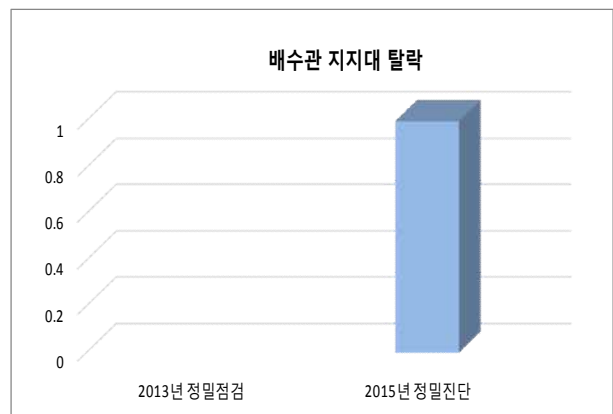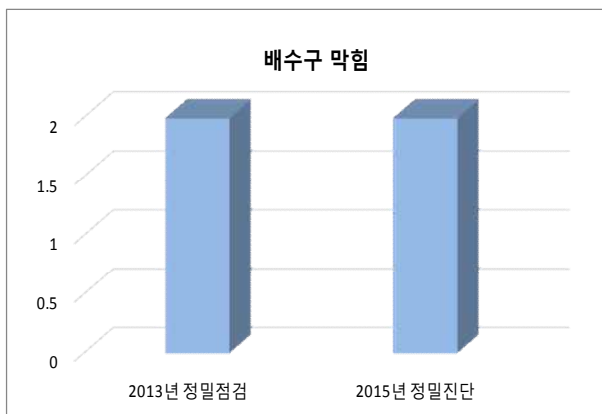

【그림 3.2.10】 배수시설 기 점검 결과 비교(대구)

4) 검토 의견

- 청도1교(대구)의 교면포장은 체수 등의 손상이 없는 상태로 배수시설의 기능상태는 양호한 것으로 판단되나, 사용성 확보 측면에서 조사된 손상들에 대해서는 보수조치를 실시하는 것이 바람직하다.

나. 난간 및 연석(방호벽, 중앙분리대)

1) 부재의 개요

- 청도1교(대구)의 방호벽 및 중앙분리대는 철근콘크리트로 시공되어 있으며, S1~S11 방호벽에는 방음벽이 설치되어 있다.
- 청도1교 방호벽의 높이는 노면으로부터 110cm로 확인되어 차량방호울타리 적정 설치높이인 100cm(도로안전시설 설치 및 관리 지침)에 만족하고 있는 것으로 확인되었다.



【사진 3.2.19】 난간 및 연석 전경(대구)

2) 외관조사 결과


- 방호벽에 대한 외관조사 결과, 전반적으로 보수를 시행한 상태였으나, 보수가 미시행된 균열과 보수부 재균열이 일부 확인되었으며, 균열이 발생한 부위는 전반적으로 백태를 동반하고 있는 상태로 확인되었다.

【표 3.2.24】 난간 및 연석 외관조사 결과(대구)

구 분	균열(m/개소)(폭 0.3mm미만)	균열(m/개소)(폭 0.3mm이상)	백태(m²/개소)
S1	1.2/1	-	0.4/8
S2	-	1.2/1	0.2/4
S3	0.8/1	-	-
S4	-	-	0.3/6
S5	1.2/1	-	0.2/4
S6	-	-	0.25/5

【표 3.2.24】 난간 및 연석 외관조사 결과(대구,계속)

구 분	균열(m/개소)(폭 0.3mm미만)	균열(m/개소)(폭 0.3mm이상)	백태(m²/개소)
S7	-	-	0.3/6
S8	-	-	0.5/10
S9	-	-	0.4/8
S10	-	-	0.65/13
S11	1.8/2	-	0.45/9
S12	-	-	0.49/6
S13	4.5/9	-	0.4/4
S14	27.5/35	6.0/5	0.2/2
S15	5.5/11	3.0/3	0.45/9
합 계	42.5/60	10.2/9	5.19/94

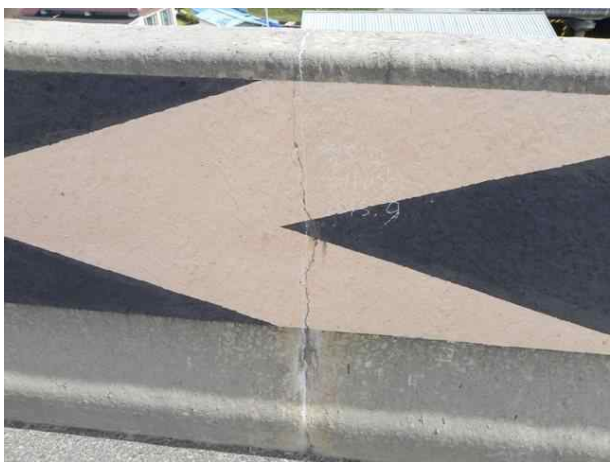	
균열 및 백태(S1)	폭 0.3mm 균열(S2)
	
균열 및 백태(S8)	폭 0.2mm 균열(S11)



【사진 3.2.20】 난간 및 연석 손상현황(대구)

3) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 기 점검 이후 일부 보수를 실시했으나, 다수의 균열이 미보수 되었거나 또는 일부 재손상이 발생한 상태로 확인되었다.

【표 3.2.25】 난간 및 연석 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
균열(m)(폭 0.3mm미만)	39.3	42.5	
균열(m)(폭 0.3mm이상)	5.5	10.2	
백태(m')	4.5	5.19	

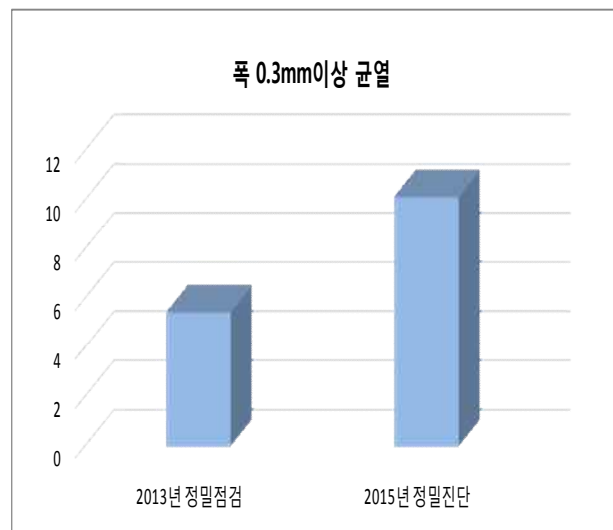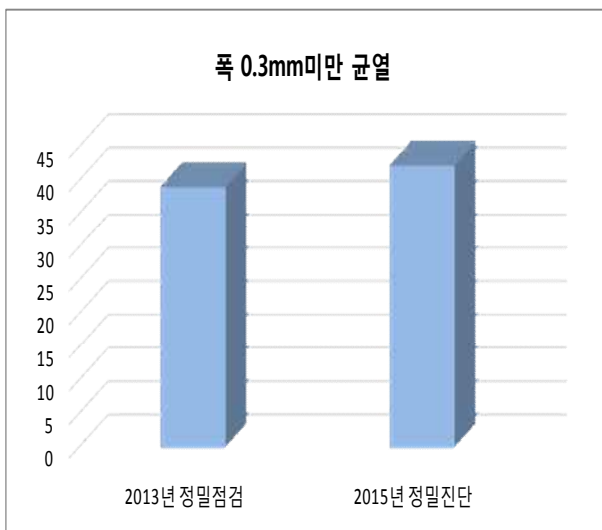

【그림 3.2.11】 난간 및 연석 기 점검 결과 비교(대구)

4) 검토 의견

- 방호벽에 발생한 균열들은 시공초기 건조수축 등 재료적·시공적 특성에 의해 발생한 것으로 판단된다.
- 조사된 손상들은 방호벽의 사용성을 저하시킬 만한 정도는 아닌 상태이므로 즉각적인 보수는 불필요하나, 백태와 같은 손상들은 방치할 경우 미관성을 저하시키고 운전자에게 심적 부담감을 줄 수 있으므로 적정시기에 보수조치를 실시하는 것이 바람직하다.

3.3 외관조사 결과(부산)

3.3.1 상부구조

가. 바닥판

1) 부재의 개요

- 청도1교(부산)의 바닥판은 철근콘크리트 구조로 시공되어 있고, 좌·우측 캔틸레버부 하면에는 외부로부터의 우수유입을 방지하기 위해 물끊기 홈이 전 구간에 설치되어있다.
- 바닥판의 외관조사는 교량점검차(굴절차) 및 고소작업차를 이용하여 근접조사를 시행하였다.




【사진 3.3.1】 바닥판 전경(부산)

2) 외관조사 결과

- 바닥판 하면에 대한 외관조사 결과, 구조적인 손상은 없었으나, 균열 및 백태, 재료분리 및 철근노출이 일부 조사되었다.
- 바닥판 하면에 발생한 균열부 백태는 우천 이후(8월 24일 일강수량 53.0mm, 9월 12일 일강수량 1.5mm, 8월 26일 및 9월 14일 점검 실시) 점검을 실시한 결과, 습윤기가 없는 건조한 상태였으며, 과거 바닥판 하면에 발생되었던 백태부위에 대한 보수부위는 재손상이 없는 양호한 상태로 확인되었다.
- 국부적으로 조사된 재료분리는 시공당시 콘크리트 다짐부족에 의해 발생한 손상이며, 재료분리가 발생한 부위는 골재가 노출되어 있었으나, 철근까지 노출되지는 않은 상태로 확인되었다.

【표 3.3.1】 바닥판 외관조사 결과(부산)

구 분	균열(m/개소) (폭 0.3mm미만)	균열부 백태 (㎡/개소)	재료분리 (㎡/개소)	물끓기흙 미제거 (m/개소)
S1				1.0/1
S3	3.0/3	-	0.59/4	
S4	-	0.23/5	-	
S6	0.3/1	-	-	
S7	-	-	0.06/2	
S9	-	-	0.8/2	
S10	-	-	0.43/2	
S11	-	0.18/2	0.25/1	
S12	-	0.16/5	-	
합 계	3.3/4	0.57/12	2.13/11	1.0/1

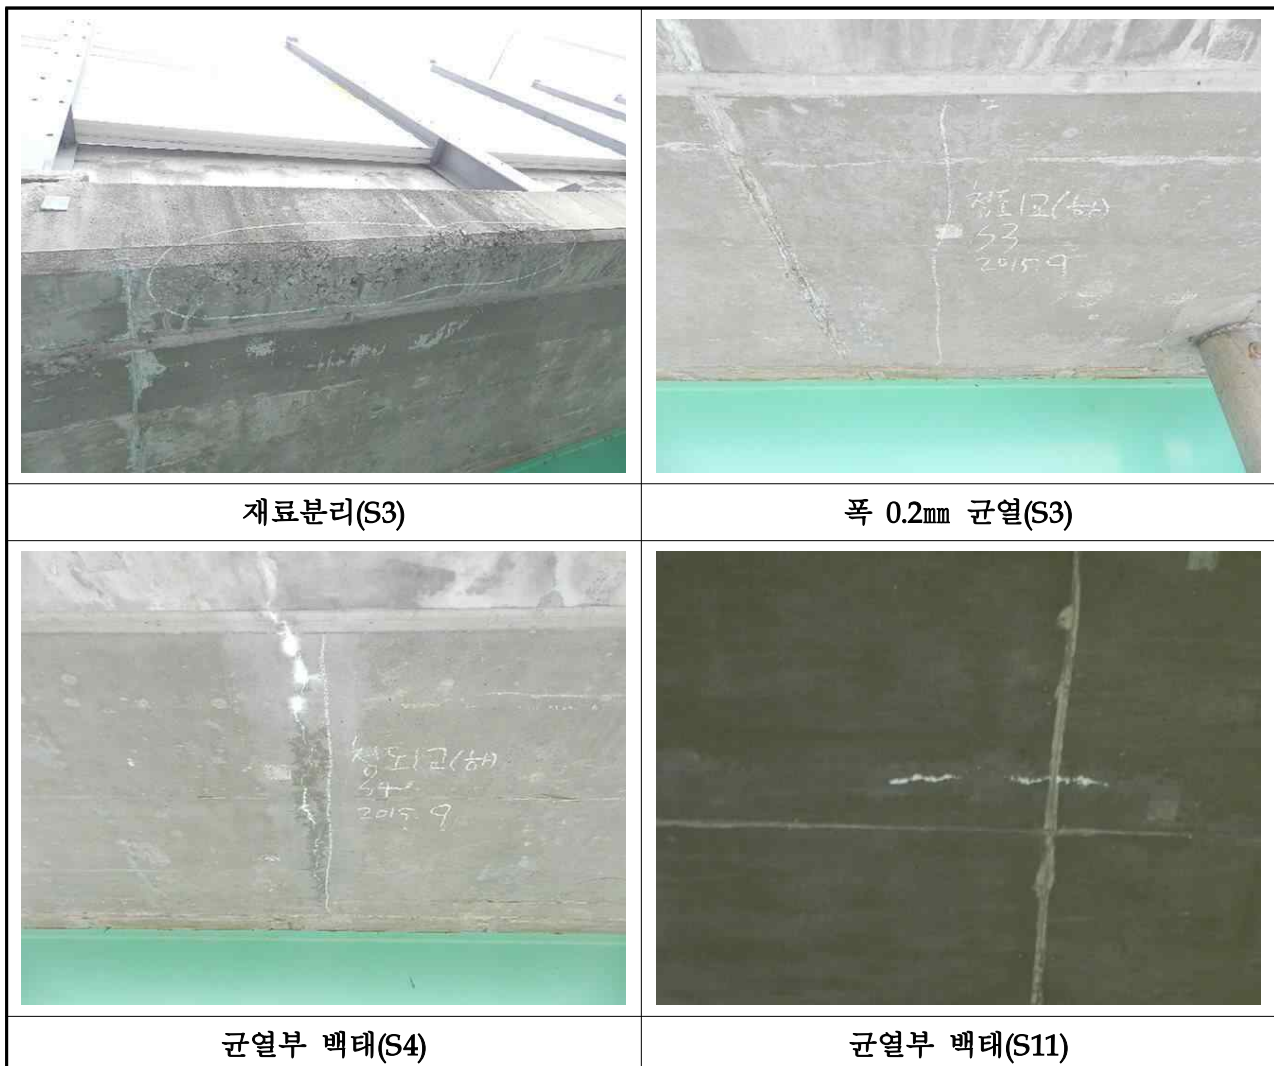



【사진 3.3.2】 바닥판 손상현황(부산)

3) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 바닥판 하면에 발생된 균열부 백태는 일부 보수가 시행된 상태였으나, 3개소에서 보수부 재손상이 확인되었으며, 기타 경미한 손상이 추가로 조사되었다.

【표 3.3.2】 바닥판 하면 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
균열(m)(폭 0.3mm미만)	0.3	3.3	
균열부 백태(m ²)	2.2	0.57	
재료분리(m ²)	0.68	2.13	

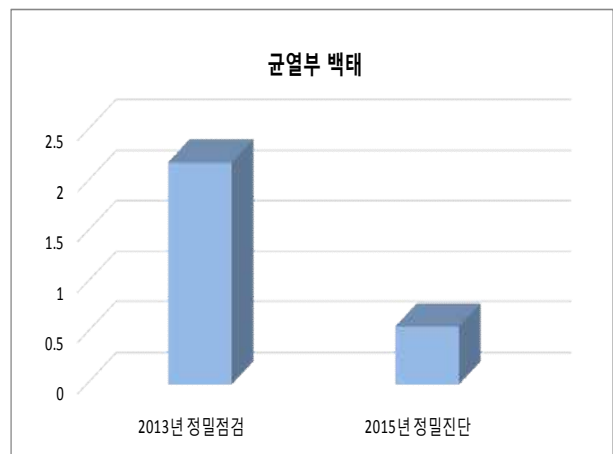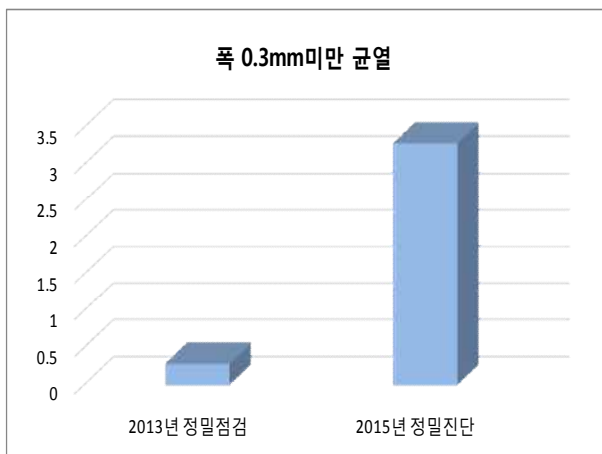

【그림 3.3.1】 바닥판 하면 기 점검 결과 비교(부산)


4) 검토의견

- 균열부 백태는 초기점검 당시에도 발생되었던 점을 감안할 때, 시공초기 바닥판에 발생한 균열부위로 콘크리트 내부의 수분이 유출되어 발생한 것으로 사료되며, 전차 점검과 비교시 손상의 진전은 없었으며, 바닥판 하면은 누수흔적이 없는 상태로 확인되어 방수층의 기능성은 양호한 것으로 사료된다.
- 재료분리가 발생한 부위는 골재가 노출되어 있었으나 철근까지 노출되지는 않은 상태이며, 내구성 확보 차원에서 단면보수가 요구된다.

나. 강박스 거더

1) 부재의 개요

- 청도1교(부산)의 거더는 2.6m(B)×2.4m(H)의 Steel Box Girder가 S1~S5까지는 2열이, S6~S15까지는 3열이 설치되어 있으며, 각 경간의 거더 시·종점부에는 점검구가 설치되어 있다.
- 거더 외부는 교량점검차(굴절차) 및 고소작업차를 이용하였으며, 거더 내부는 도보를 이용하여 근접조사를 시행하였다.
- 외관조사시에는 붕괴유발부재(F.C.M)에 대해 보다 정밀한 점검을 실시하였으며, 특히, 피로균열 발생 부재, 부식에 의한 단면감소, 구조적인 변형 여부, 도장손상 등 안전성, 내구성 및 사용성에 영향을 미치는 결함에 대하여 조사를 수행하였다.

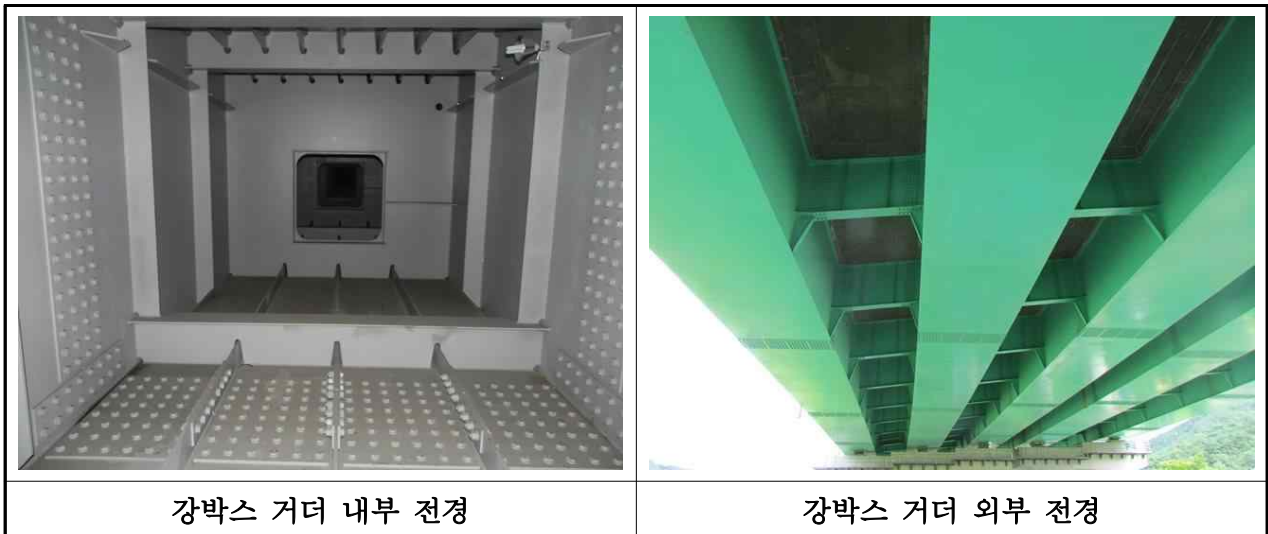

【사진 3.3.3】 강박스 거더 전경(부산)

2) 강박스 거더 내부

① 외관조사 결과

- 강박스 거더 내부는 전반적으로 양호한 상태였으나, 용접열에 의한 그을음 및 경미한 도장손상이 일부 조사되었다.
- 그을음은 콘크리트와 강거더의 합성작용을 위해 전단마찰에 저항하기 위한 부재인 스터드(Stud) 설치시 다소 과다한 용접열에 의해 모재에서 그을음이 발생한 것으로 사료되며, 그을음 주변에 특이손상은 없는 것으로 확인되었다.
- 도장손상부위는 도장박리로 인하여 강재가 노출되지는 않은 상태였으며, 최상층 도료만 경미하게 손상이 발생되어 있는 상태로 확인되었다.

【표 3.3.3】 강박스 거더 내부 외관조사 결과(부산)

구 분	그을음(㎡/개소)	도장손상(개소)
S1	-	0.04/2
S8	-	0.04/1
S9	0.16/2	-
합 계	0.16/2	0.08/3




【사진 3.3.4】 강박스 거더 내부 손상현황(부산)

② 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 기 점검 이후 신규 손상의 발생 및 보수부 재손상 등은 없는 상태로 확인되었다.

【표 3.3.4】 Steel Box Girder 내부 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
그을음(㎡)	0.16	0.16	
도장손상(㎡)	0.08	0.08	

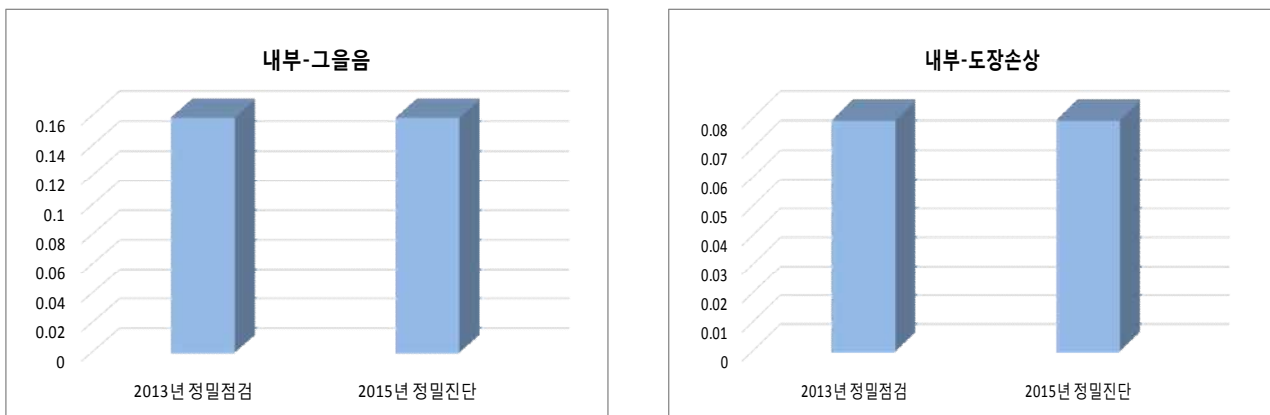

【그림 3.3.2】 Steel Box Girder 내부 기 점검 결과 비교(부산)

③ 검토의견

- 용접열에 의한 그을음은 그을음 주변의 도장상태가 양호한 것으로 확인되어 재도장과 같은 보수보다는 지속적인 주의관찰이 바람직 할 것으로 판단된다.
- 도장손상부위는 경미한 상태로써 부식까지 진전되지는 않을 것으로 판단되나, 내구성 저하방지 차원에서 유지관리 계획에 의거 적정시기에 보수조치를 실시하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.

2) 강박스 거더 외부

① 외관조사 결과

- 강박스 거더 외부는 국부적으로 경미한 도장손상이 조사되었으나, 부식, 용접부 결함, 강재 변형 등의 손상은 없는 상태로 확인되었다.
- 도장손상부위는 긁힘 및 도장박리로 인하여 강재가 노출되지는 않은 상태였으며, 최상층 도료만 경미하게 손상이 발생되어 있는 상태로 확인되었다.

【표 3.3.5】 강박스 거더 외부 외관조사 결과(부산)

구 분	도장손상(㎡/개소)
S3	0.06/1
S8	0.16/6
S9	0.15/3
S11	0.06/2
S14	0.01/1
S15	0.05/1
합 계	0.49/14




【사진 3.3.5】 강박스 거더 외부 손상현황(부산)

② 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 기 점검 이후 일부 손상이 추가로 조사되었으나, 보수부 재손상 및 기 발생한 손상의 진전은 없는 상태로 확인되었다.

【표 3.3.6】 Steel Box Girder 외부 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
도장손상(m ²)	0.26	0.49	

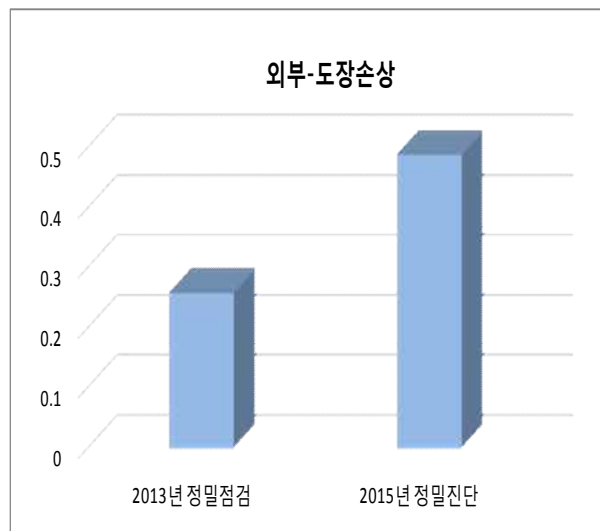

【그림 3.3.3】 Steel Box Girder 외부 기 점검 결과 비교(부산)


③ 검토의견

- 조사된 도장손상은 시공당시 먼지, 녹 등 도장 전처리 미흡 또는 공용중 굽힘과 같은 손상들에 의해 발생한 것이며, 점검 당시 최상층 도료만 손상이 발생되어 부식까지 진행되지는 않았으나, 공용중 외기 등에 의해 부식으로 진행될 수 있으므로 도장보수를 실시하는 것이 바람직하다.
- 재도장 시에는 바탕면 처리에 유의하여 보수부위의 부착력을 향상시켜 재손상이 발생하지 않도록 주의해야 한다.

다. 가로보 및 세로보

1) 부재의 개요

- 청도1교(부산)의 거더와 거더 사이에는 가로보 및 세로보가 설치되어 있으며, 외관조사 시에는 강박스 거더 외부 점검과 동일한 방법으로 조사를 실시하였다.

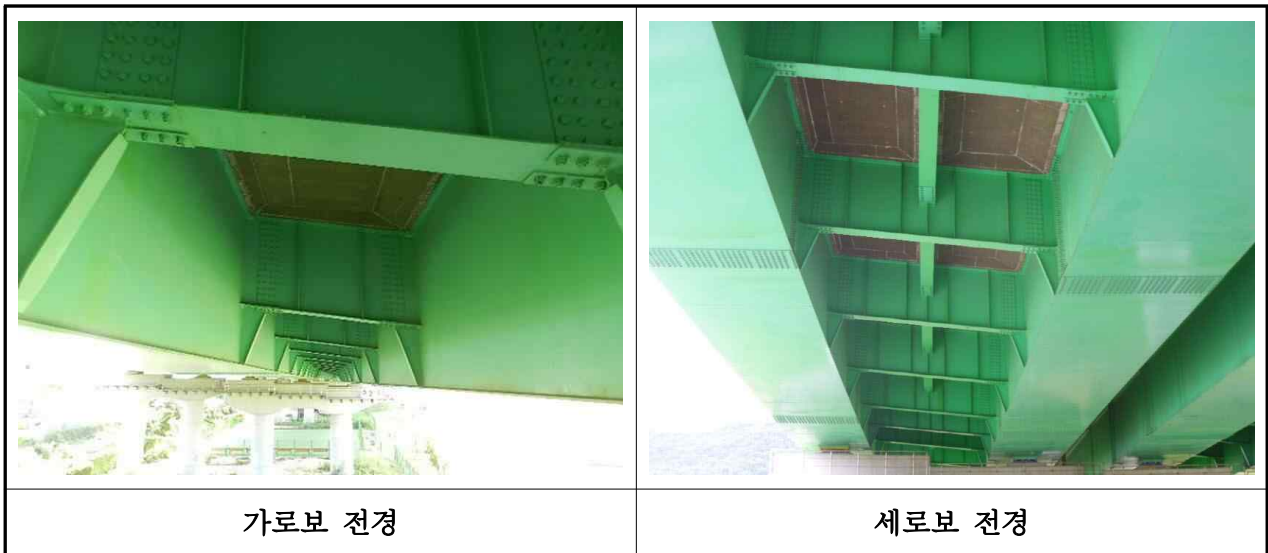

【사진 3.3.6】 가로보 및 세로보 전경(부산)

2) 외관조사 결과

- 가로보 및 세로보에 대한 외관조사 결과, 부식, 용접부 결함, 강재 변형 등의 손상은 없었으나, 경미한 도장손상이 일부 조사되었다.
- 도장손상부위는 도장박리로 인하여 강재가 노출되지는 않은 상태였으며, 최상층 도료만 손상이 발생되어 있는 상태로 확인되었다.

【표 3.3.7】 가로보 및 세로보 외관조사 결과(부산)


구 분	도장손상(㎡/개소)
S4	0.01/1
S11	0.02/1
S13	0.02/1
합 계	0.05β

3) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 기 점검 이후 일부 손상이 추가로 조사되었으나, 손상의 규모 및 정도, 주변여건 등을 복합적으로 감안한 결과, 열화에 의한 신규손상보다는 전차 점검시 누락된 손상으로 사료되며, 장기 공용에 의한 도장열화의 진행성은 없는 것으로 판단된다.

【표 3.3.8】 가로보 및 세로보 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
도장손상(m ²)	0.01	0.05	

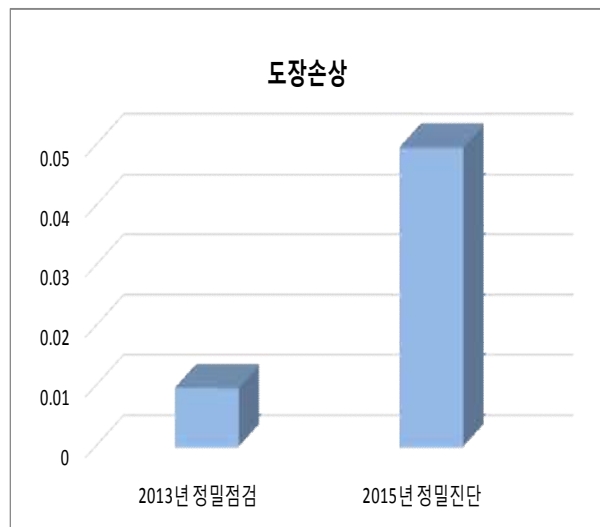

【그림 3.3.4】 가로보 및 세로보 기 점검 결과 비교(부산)

4) 검토의견

- 가로보 및 세로보에 발생된 도장손상은 현재 손상의 정도가 경미한 상태이나, 공용중 외기 등에 의해 부식으로 진행될 수 있으므로 도장보수를 실시하는 것이 바람직하다.

3.3.2 하부구조

가. 교대

1) 부재의 개요

- 청도1교(부산)의 교대는 역T형 형식이며, 기초는 강관파일($\Phi 508$, $T=9\text{mm}$)이 연암층까지 시공되어 있다.
- 교대 법면은 보호블럭이 시공되어 있었으며, 외관조사시에는 도보를 이용하여 근접조사를 시행하였다.



【사진 3.3.7】 교대 전경(부산)

2) 외관조사 결과

- 교대 구체에서는 전반적으로 균열보수가 시행되어 있었으며, 보수상태는 재손상이 없는 양호한 상태로 확인되었다.
- A1 내측 교좌면은 바닥판 하면의 유도배수관 연결부로 누수가 발생되어 경미한 체수를 유발시키고 있었으며, 외측 교좌면은 물끊기홈 각재 미제거 부위로 우수가 유입되어 경미한 체수를 유발시키고 있는 것으로 확인되었다.

【표 3.3.9】 교대 외관조사 결과(부산)

구 분	체수(m ³ /개소)	실란트 파손(m/개소)	균열(m/개소)(폭 0.3mm 미만)
A1	2.5/2	-	-
A2	-	1.5/1	0.6/1
합 계	2.5/2	1.5/1	0.6/1

	
체수(A1 내측 교좌면)	교량받침 상태양호(A1 Sh2)
	
체수(A1 외측 교좌면)	물끓기흙 미제거 부위로 우수 유입 흔적(S1)
	
실란트 파손(A2)	폭 0.1mm 균열(A2 구체)



【사진 3.3.8】 교대손상현황(부산)

3) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 기 점검 이후 실란트 파손이 추가로 조사되었으며, 기 발생된 손상 부위의 진전은 없는 상태로 확인되었다.

【표 3.3.10】 교대 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
체수(m')	1.5	2.5	
실란트 파손(m)	-	1.5	
균열(m)(폭 0.3mm미만)	0.6	0.6	

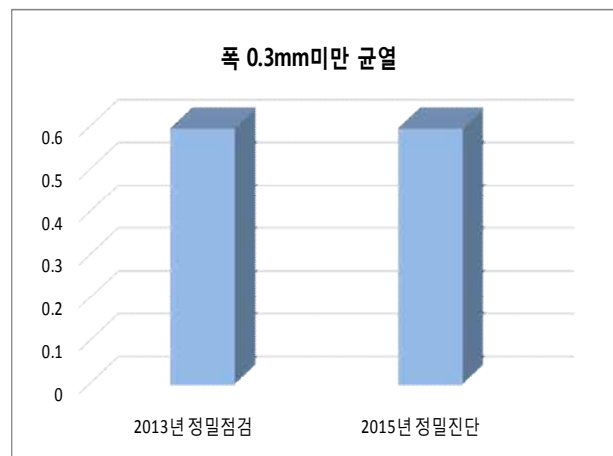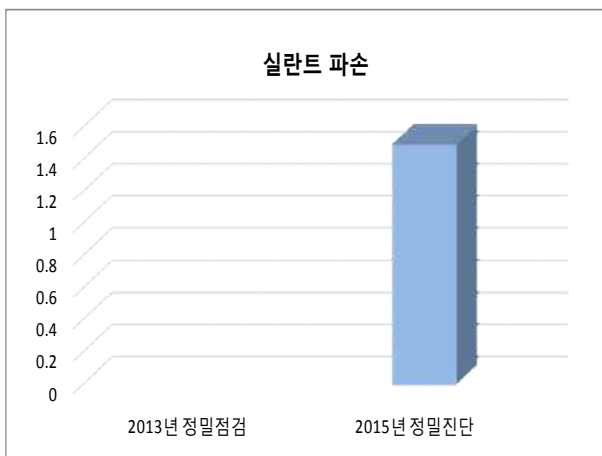

【그림 3.3.5】 교대 기 점검 결과 비교(부산)

4) 검토의견

- A1 교좌면 체수의 경우 체수로 인한 콘크리트 열화 및 교량받침 손상은 없는 상태로 확인되었으나, 추가적인 손상을 미연에 방지하기 위해 유도배수관 연결부에 대한 정비가 필요하다.
- 상·하행선 접합부에 발생한 실란트 파손은 부등침하와 같은 이상징후는 발견되지 않았으며, 전차 점검과 유사한 상태로 확인되어 시공초기 잔류침하와 같은 변위 발생에 따른 손상에 의한 것으로 사료되며, 현 상태와 같이 유지시켜도 공용에 문제는 없을 것으로 판단된다.
- A1 교좌면에 발생한 체수는 점검 당시, 체수로 인한 콘크리트 열화 및 교량받침 손상은 없는 상태로 확인되었으나, 추가적인 손상을 미연에 방지하기 위해 유도배수관 연결부 및 물끊기홈 각재 제거와 같은 정비가 필요하다.

나. 교각

1) 부재의 개요

- 청도1교(부산)의 교각은 II형 교각이며, 기초는 강관파일기초로 시공되어 있다.
- 각각의 교각에는 점검로가 설치되어 있으며, 점검로는 상부에서 진출입이 가능하도록 회전식 점검사다리가 설치되어 있다.
- 외관조사시에는 도보와 고소작업차를 이용하여 근접조사를 시행하였다.



【사진 3.3.9】 교각 전경(부산)

2) 외관조사 결과

- 교각에서는 일부 균열보수가 시행되어 있었으나, 기둥 및 코핑부에서 폭 0.1~0.2mm 일방향 균열 및 망상균열 다수가 조사되었으며, 파손 및 박락, 들뜸과 같은 손상이 일부 조사되었다.
- 교각 코핑에 발생한 균열의 양상은 폭 0.3mm미만의 경미한 균열이었으며, 코핑 상단에서 하단으로 30~60cm 내외로 내려오는 수직균열이 대표적인 양상으로 확인되었다.
- 교각 기둥에 발생한 균열의 양상은 폭 0.3mm미만의 경미한 균열이었으며, 1m 내외의 수직균열이 대표적인 양상으로 확인되었다.
- 기 보수된 균열보수부위는 보수부 재균열과 같은 재손상이 발생하지 않은 양호한 상태로 확인되었다.

【표 3.3.11】 교각 외관조사 결과(부산)

구 분	균열(m/개소)(폭 0.3mm미만)	망상균열(m²/개소)	파손, 박락, 들뜸(m²/개소)
P1	32.5/44	2.9/2	-
P2	8.7/17	0.24/1	-
P3	7.0/20	0.5/1	-
P4	0.6/1	2.0/1	-
P5	5.3/15	0.5/1	0.1/1
P6	27.2/39	-	0.24/2
P7	1.7/5	-	0.01/1
P8	5.7/21	-	-
P9	9.0/32	-	-
P10	2.5/6	-	-
P11	7.0/14	1.0/1	-
P12	4.5/8	-	-
P13	18.0/26	2.0/1	-
P14	12.0/21	10.64/3	-
합 계	141.6/268	19.78/11	0.35/4





【사진 3.3.10】 교각 손상현황(부산)

3) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 기 점검 결과를 토대로 손상을 비교한 결과, 일부 손상이 추가로 조사되었으나, 기 발생된 손상의 진전 및 보수부 재손상은 없는 상태로 확인되었다.

【표 3.3.12】 교각 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
균열(m)(폭 0.3mm미만)	101.1	141.6	
망상균열(m ²)	13.98	19.78	
파손, 박락, 들뜸(m ²)	-	0.35	

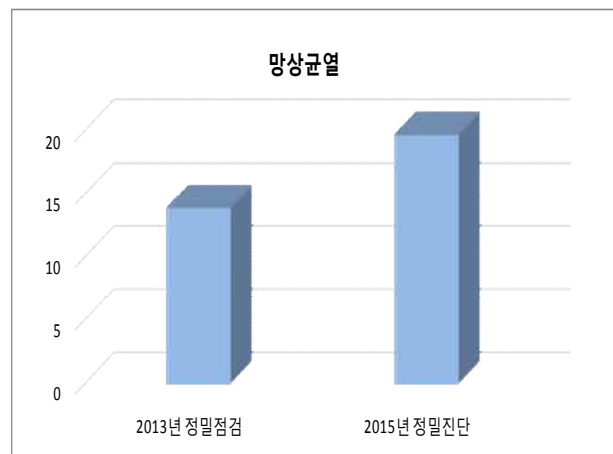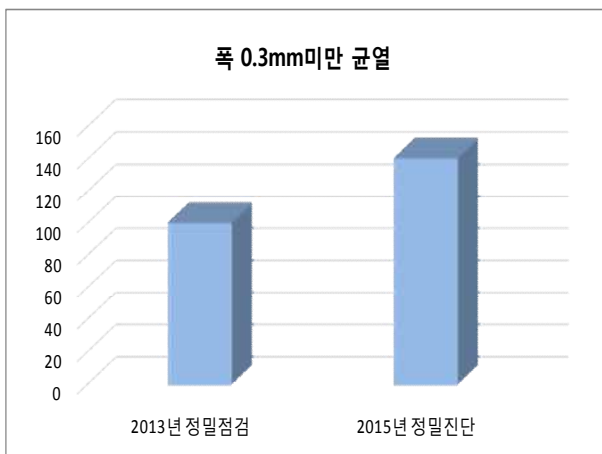

【그림 3.3.6】 교각 기 점검 결과 비교(부산)


4) 검토의견

- 조사된 균열들은 균열의 패턴, 발생위치 등을 고려해 볼 때, 외력에 의해 발생된 균열이 아닌 콘크리트 양생시 수화열 및 시공초기 건조수축 등에 의해 발생된 비구조적인 균열로 판단된다.
- 조사된 손상들은 손상의 진전이 확인되지 않아 균열의 진행성은 수렴된 상태로 판단되므로 표면처리보수를 실시하여도 재손상이 발생되지 않을 것으로 판단되며, 내구성 증대 차원에서 보수조치를 실시하는 것이 바람직하다.


3.3.3 교량받침

가. 부재의 개요

- 청도1교(부산)의 교량받침은 포트받침이 총 48개소 설치되어 있으며, 교량받침의 배치도는 아래와 같다.
- 교량받침은 상부구조에서 발생한 하중을 하부구조로 전달하고 상부구조의 신축 및 회전에 능동적으로 대응하는 부재이며, 본 조사에서는 과반력 및 부반력 발생 여부, 온도변화 및 활하중에 의한 신축거동 여부 뿐만 아니라 강재 부식, 콘크리트 손상 여부 등 내구성, 기능성, 사용성 등에 대한 현장조사를 중점적으로 시행하였다.

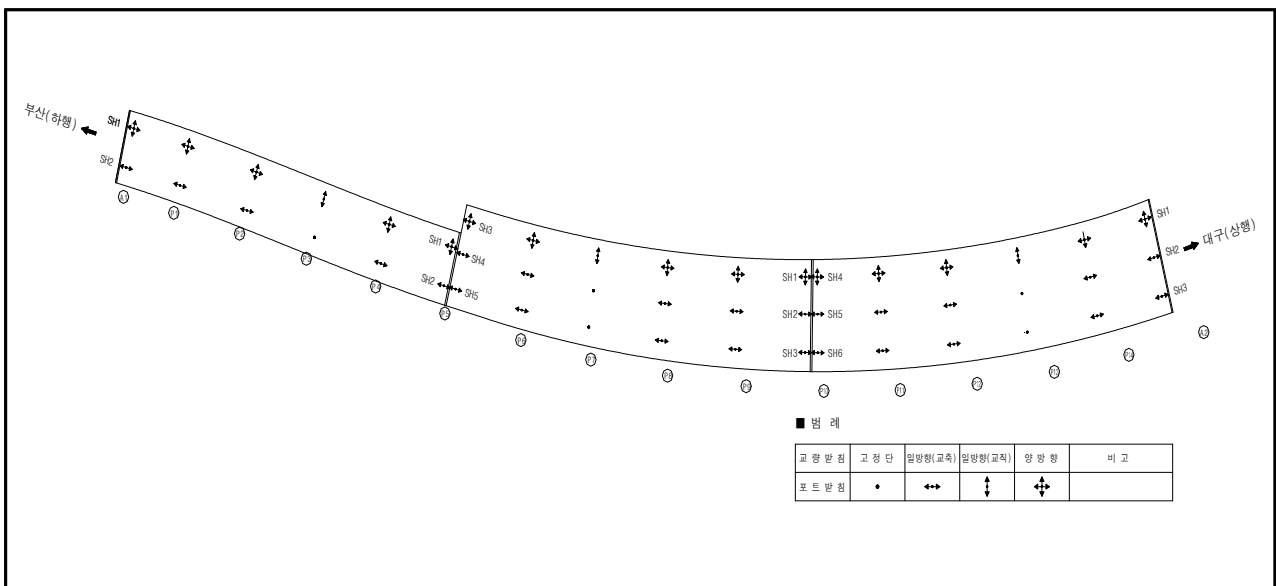

【그림 3.3.7】 교량받침 배치도(부산)

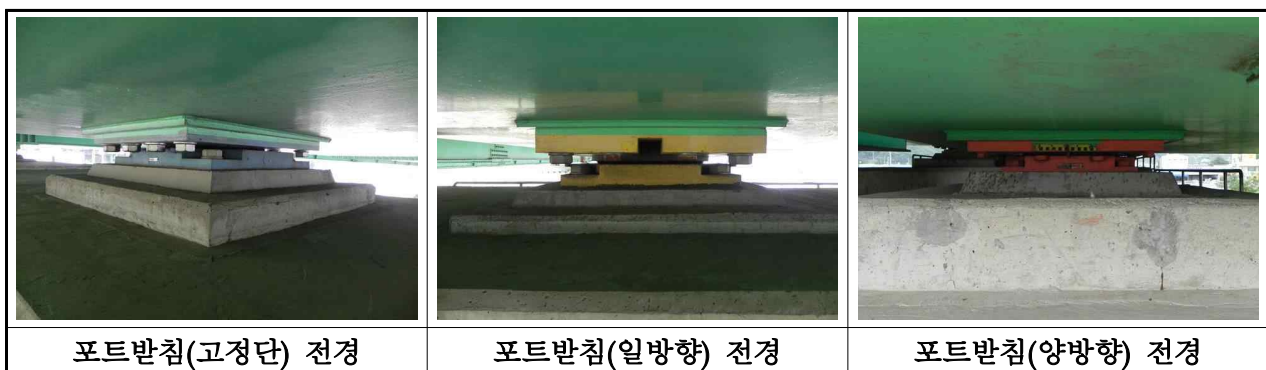


【사진 3.3.11】 교량받침 전경(부산)

나. 외관조사 결과

- 교량받침에 대한 외관조사 결과, 무수축물탈 및 받침콘크리트 균열, 도장손상 및 볼트부식 등의 손상이 일부 조사되었다.

【표 3.3.13】 교량받침 외관조사 결과(부산)


구 분	무수축물탈 균열 (m/개소)	받침Con'c균열 (m/개소)	도장손상 (㎡/개소)	볼트부식 (개소)
P4	-	-	0.01/1	-
P5	0.2/2	-	-	-
P7	0.1/1	-	-	-
P8	0.3/3	-	-	-
P9	-	-	-	10
P10	0.4/4	-	-	-
P14	1.3/13	0.1/1	-	-
합 계	2.3/23	0.1/1	0.01/1	10

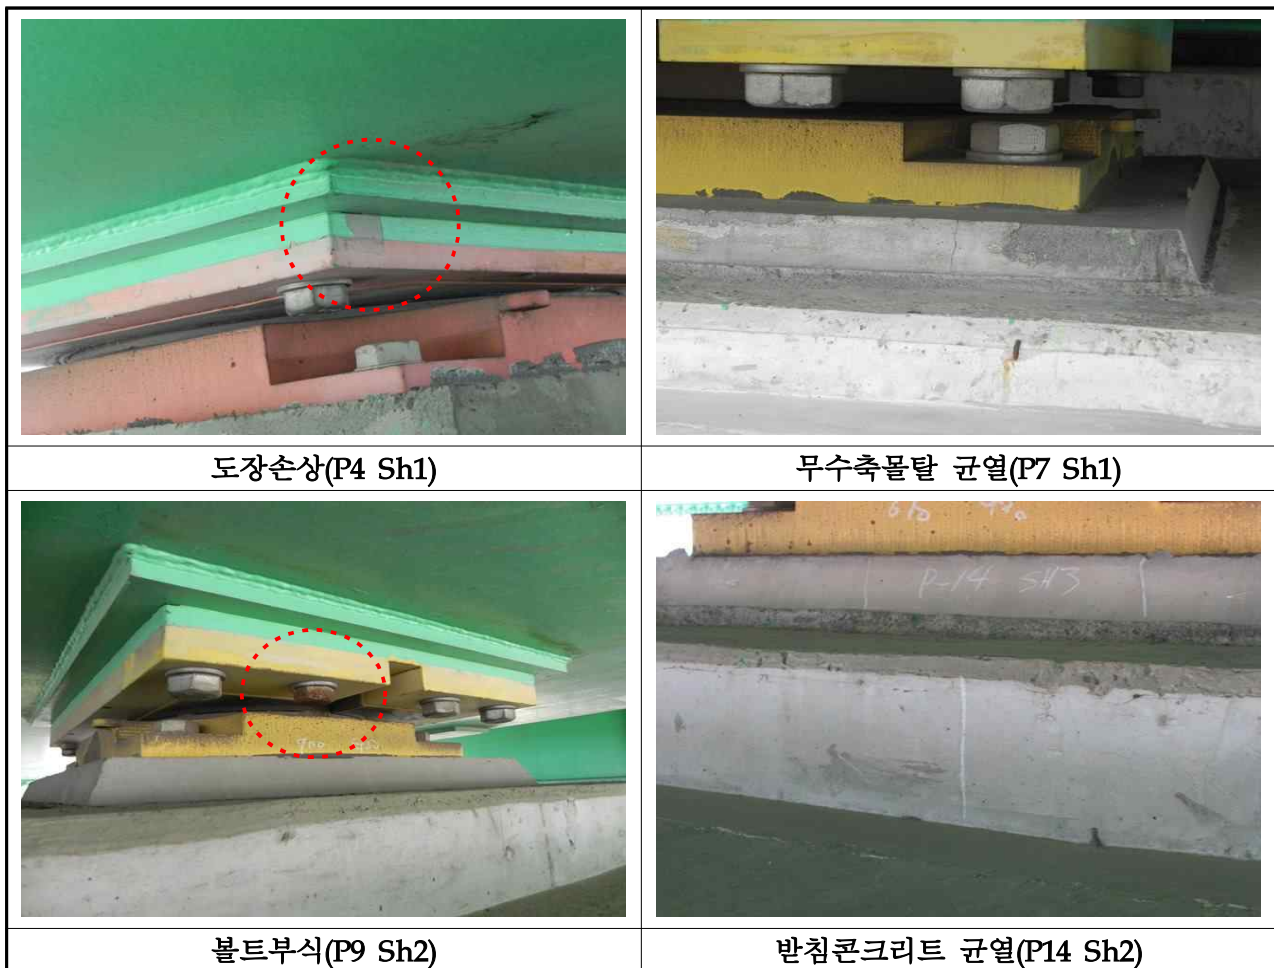

【사진 3.3.12】 교량받침 손상현황(부산)

다. 연단거리 검토

- 교대 및 교각의 교좌면은 상부구조로부터 집중하중을 받는 부위이고, 지진시에는 큰 수평력이 작용하는 곳이다. 연단거리가 짧으면 고정단에서는 콘크리트 구체 또는 교량받침이 파손될 수 있고, 가동단에서는 최악의 경우 받침이 벗어나 거더가 낙하할 수도 있다.
- 상부구조의 길이에 따라 '도로교설계기준(2010, 국토교통부)'에서는 최소값을 규정하고 있다.

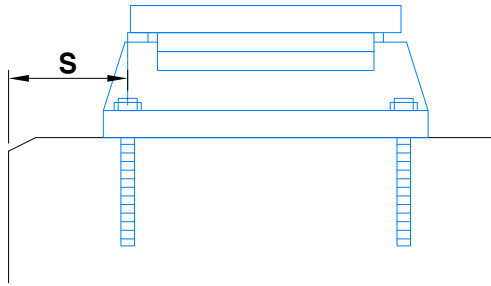

< 포트받침 >

- 거더의 경간길이 100m 이하

$$: S(\text{mm}) = 200 + 5L$$

- 거더의 경간길이 100m 이상

$$: S(\text{mm}) = 300 + 4L$$

여기서, L은 경간길이(m)

【그림 3.3.8】 도로교설계기준 연단거리 산출방법

1) 연단거리 산출

- 거더 경간길이(L=45.0m) : $200+5 \times 45.0 = 425.0(\text{mm})$
- 거더 경간길이(L=52.0m) : $200+5 \times 52.0 = 460.0(\text{mm})$

2) 연단거리 측정 결과

- 연단거리 측정 결과, 실측 연단거리가 계산 연단거리를 상회하고 있는 것으로 측정되어 시방규정을 만족하고 있는 것으로 검토되었다.



연단거리 측정

【사진 3.3.13】 연단거리 측정 전경(부산)

【표 3.3.14】연단거리 측정 결과(부산)

구 분		계산 연단거리 (mm)	실측 연단거리(mm)			검토 결과
			Sh1	Sh2	Sh3	
A1		425	610	620	-	O.K
P1	A1측	425	930	920	-	O.K
	A2측	460	970	960	-	O.K
P2	A1측	460	960	950	-	O.K
	A2측	460	900	910	-	O.K
P3	A1측	460	900	890	-	O.K
	A2측	460	870	860	-	O.K
P4	A1측	460	920	830	-	O.K
	A2측	460	940	830	-	O.K
P5	A1측	460	590	510	-	O.K
	A2측	460	600	510	510	O.K
P6	A1측	460	1,200	1,180	1,160	O.K
	A2측	460	1,170	1,150	1,160	O.K
P7	A1측	460	1,060	1,110	1,110	O.K
	A2측	460	1,120	1,120	1,110	O.K
P8	A1측	460	1,200	1,170	1,180	O.K
	A2측	460	1,300	1,250	1,240	O.K
P9	A1측	460	1,200	1,300	1,200	O.K
	A2측	460	1,200	1,240	1,240	O.K
P10	A1측	460	590	610	600	O.K
	A2측	460	530	550	520	O.K
P11	A1측	460	1,100	1,220	1,150	O.K
	A2측	460	1,230	1,100	1,220	O.K
P12	A1측	460	1,300	1,220	1,100	O.K
	A2측	460	1,100	1,190	1,200	O.K
P13	A1측	460	1,140	1,130	1,200	O.K
	A2측	460	1,130	1,150	1,130	O.K
P14	A1측	460	1,100	1,200	1,220	O.K
	A2측	425	1,230	1,150	1,220	O.K
A2		425	620	590	600	O.K

라. 교량받침 신축거동상태 검토

1) 온도변화에 따른 가동상태 검토

- 교량받침은 포트받침으로 현재 여유량을 실측함으로써 온도 변화와 활하중에 의한 거더의 처짐에 따른 신축시 이동량 부족으로 인한 받침의 기능 저하 여부를 검토하고자 하였다.
- 교량받침의 신축거동상태 검토시에는 이동량 측정 당시의 실측 온도(30.4℃, 8월 26일)를 이용하여 검토를 실시하였다.

2) 설계기준온도(-10℃ ~ 40℃(보통지방))에 따른 여유량 검토

- 교량받침의 이동량을 검토한 결과, 온도변화에 따른 수축 및 신장시 가동여유량을 확보하고 있는 것으로 확인되었다.

【표 3.3.15】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 산정(부산)

구 분	온도변화 (ΔT , ℃)		선팅창 계수 (α)	신축거더길이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량 (mm)	최대 받침 이동량(mm)	
	동절기	하절기			동절기	하절기		동절기 (최대 수축시)	하절기 (최대 신장시)
A1	40.4	9.6	1.2×10^{-5}	149	72.2	17.2	10.7	72.2	27.9
P1	40.4	9.6	1.2×10^{-5}	104	50.4	12.0	-	50.4	12.0
P2	40.4	9.6	1.2×10^{-5}	52	25.2	6.0	-	50.4	6.0
P3	고정단								
P4	40.4	9.6	1.2×10^{-5}	52	25.2	6.0	-	25.2	6.0
P5	40.4	9.6	1.2×10^{-5}	104	50.4	12.0	10.7	50.4	22.7
	40.4	9.6	1.2×10^{-5}	104	50.4	12.0	10.7	50.4	22.7
P6	40.4	9.6	1.2×10^{-5}	52	25.2	6.0	-	25.2	6.0
P7	고정단								
P8	40.4	9.6	1.2×10^{-5}	52	25.2	6.0	-	25.2	6.0
P9	40.4	9.6	1.2×10^{-5}	104	50.4	12.0	-	50.4	12.0
P10	40.4	9.6	1.2×10^{-5}	156	75.6	18.0	10.7	75.6	28.7
	40.4	9.6	1.2×10^{-5}	156	75.6	18.0	10.7	75.6	28.7
P11	40.4	9.6	1.2×10^{-5}	14	50.4	12.0	-	50.4	12.0
P12	40.4	9.6	1.2×10^{-5}	52	25.2	6.0	-	25.2	6.0
P13	고정단								
P14	40.4	9.6	1.2×10^{-5}	52	25.2	6.0	-	25.2	6.0
A2	40.4	9.6	1.2×10^{-5}	97	47.0	11.2	-	47.0	11.2
1) 조사당시 온도 : 30.4℃(조사일 : 2015년 8월 26일, 실측온도)									
2) 검토온도 : -10℃ ~ 40℃(보통지방)									
3) 신축장 100m 이상 교량의 경우 신장시에만 거더의 처짐에 의한 이동량 고려(도로설계요령, 2009)									

【표 3.3.16】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과(부산)

구 분		점검당시 실측이동량(㎜)	최대 받침 이동량(㎜)		실측 받침 가동여유량(㎜)		받침용량 (㎜)	검토 결과
			최대 수축 이동량	최대 신장 이동량	수축 여유량	신장 여유량		
A1	Sh1	20(A1)	72.2	27.9	100	60	±80	O.K
	Sh2	15(A1)			95	65	±80	O.K
P1	Sh1	0	50.4	12.0	80	80	±80	O.K
	Sh2	5(A2)			75	85	±80	O.K
P2	Sh1	2(A1)	25.2	6.0	52	48	±50	O.K
	Sh2	5(A1)			55	45	±50	O.K
P3		고정단						
P4	Sh1	0	25.2	6.0	50	50	±50	O.K
	Sh2	0			50	50	±50	O.K
P5	Sh1	5(A2)	50.4	22.7	85	75	±80	O.K
	Sh2	5(A2)			85	75	±80	O.K
	Sh3	10(A1)	50.4	22.7	90	70	±80	O.K
	Sh4	10(A1)			90	70	±80	O.K
	Sh5	10(A2)			70	90	±80	O.K
P6	Sh1	0	25.2	6.0	50	50	±50	O.K
	Sh2	0			50	50	±50	O.K
	Sh3	0			50	50	±50	O.K
P7		고정단						
P8	Sh1	5(A2)	25.2	6.0	55	45	±50	O.K
	Sh2	10(A2)			60	40	±50	O.K
	Sh3	10(A2)			60	40	±50	O.K
P9	Sh1	0	50.4	12.0	80	80	±80	O.K
	Sh2	0			80	80	±80	O.K
	Sh3	0			80	80	±80	O.K
P10	Sh1	15(A2)	75.6	28.7	95	65	±80	O.K
	Sh2	15(A2)			95	65	±80	O.K
	Sh3	15(A2)			95	65	±80	O.K
	Sh4	10(A1)	75.6	28.7	90	70	±80	O.K
	Sh5	10(A1)			90	70	±80	O.K
	Sh6	10(A1)			90	70	±80	O.K
P11	Sh1	25(A1)	50.4	12.0	105	55	±80	O.K
	Sh2	25(A1)			105	55	±80	O.K
	Sh3	25(A1)			105	55	±80	O.K
P12	Sh1	10(A1)	25.2	6.0	60	40	±50	O.K
	Sh2	10(A1)			60	40	±50	O.K
	Sh3	5(A1)			55	45	±50	O.K
P13		고정단						
P14	Sh1	10(A1)	25.2	6.0	40	60	±50	O.K
	Sh2	10(A1)			40	60	±50	O.K
	Sh3	10(A1)			40	60	±50	O.K
A2	Sh1	35(A2)	47.0	11.2	115	45	±80	O.K
	Sh2	35(A2)			115	45	±80	O.K
	Sh3	35(A2)			115	45	±80	O.K
주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K								



주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K

마. 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 기 점검 결과를 토대로 손상의 진전 여부를 검토한 결과, 경미한 손상이 일부 추가로 조사되었으며, 기 발생된 손상의 진전은 없는 것으로 확인되었다.

【표 3.3.17】 교량받침 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
무수축물탈 균열(m)	1.6	2.3	
받침콘크리트 균열(m)	0.1	0.1	
도장손상(m ²)	-	0.01	
볼트부식(개소)	6	10	

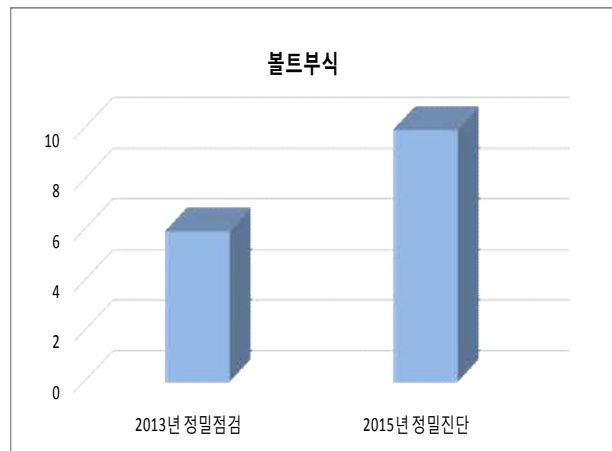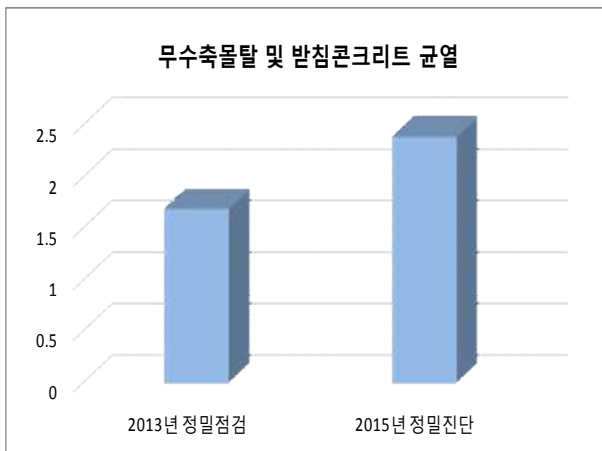

【그림 3.3.9】 교량받침 기 점검 결과 비교(부산)

바. 검토의견

- 청도1교(부산)의 교량받침은 온도변화에 따른 수축 및 신장시 가동여유량을 확보하고 있는 것으로 확인되어 가동상태는 양호한 것으로 판단된다.
- 무수축물탈 및 받침콘크리트에 발생된 균열들의 원인은 몰탈 양생시 발생하는 수화열 및 콘크리트 건조수축시 발생하는 마찰력에 의한 응력으로 인하여 미세균열이 유발된 것으로 판단되며, 손상의 정도가 경미한 상태이므로 보수는 불필요 할 것으로 판단된다.
- 받침에 발생된 도장손상 및 볼트부식은 경미한 상태이므로 보수보다는 지속적인 주의관찰이 경제성 측면에서 바람직하다.

3.3.4 신축이음장치

가. 부재의 개요

- 청도1교(부산)의 신축이음장치는 A1, P5, P10, A2에 Rail Joint가 시공되어 있다.
- 외관조사시에는 도보를 이용하여 근접조사를 시행하였으며, 특히, Rail Joint는 신축이음장치 하부에서 베어링 및 탄성패드 탈락, 서포트빔 파손에 의한 이상음 발생과 방수 고무셀(Rubber Seal) 파손으로 인한 누수 등에 대해 중점적으로 조사를 실시하였다.



【사진 3.3.14】 신축이음장치 전경(부산)

나. 외관조사 결과

- 신축이음장치에 대한 외관조사 결과, 본체 부식, 이물질 퇴적, 후타재 파손 등의 손상이 조사되었다.
- Rail Joint 하부는 서포트빔, 탄성패드 등의 설치상태는 이상이 없는 양호한 상태로 조사되었다.
- 본체 부식은 갯길측에서 발생되어 있었으며, 부식으로 인한 강재의 단면결손은 없는 상태로 확인되었다.

【표 3.3.18】 신축이음장치 외관조사 결과(부산)

위 치	구 분	손상내용	비고
A1	Rail Joint (No.160)	본체 ▪ 이물질 퇴적(1.5m/1개소)	
		후타재 ▪ 상태양호	
P5	Rail Joint (No.320)	본체 ▪ 본체 부식(0.8m/1개소) ▪ 이물질 퇴적(1.5m/1개소)	
		후타재 ▪ 상태양호	
P10	Rail Joint (No.320)	본체 ▪ 본체 부식(1.5m/1개소) ▪ 이물질 퇴적(1.0m/1개소)	
		후타재 ▪ 상태양호	
A2	Rail Joint (No.100)	본체 ▪ 본체 부식(2.5m/1개소) ▪ 이물질 퇴적(2.0m/1개소)	
		후타재 ▪ 후타재 파손(0.01㎡/1개소)	


	
서포트빔 상태양호	이물질 퇴적(EXP.J1)
	
본체 부식 및 이물질 퇴적(EXP.J2)	후타재 파손(EXP.J4)

【사진 3.3.15】 신축이음장치 손상현황(부산)

다. 신축이음 신축거동상태 검토

1) 온도변화에 따른 가동상태 검토

- 본 교량의 신축거동상태를 확인하기 위해 2회(1차:30.4℃, 8월26일), 2차:20.1℃, 11월10일)에 걸쳐 신축이음장치, 바닥판 거더 상·하부에 대한 유간을 측정하였고, 이론 변동량과의 비교를 통해 신축거동상태를 검토하였다. 또한, 측정된 유간으로부터 최대 온도 상승시 신장량과 최저 온도 하강시 수축량을 계산하여 유간확보 여부를 검토하였다.

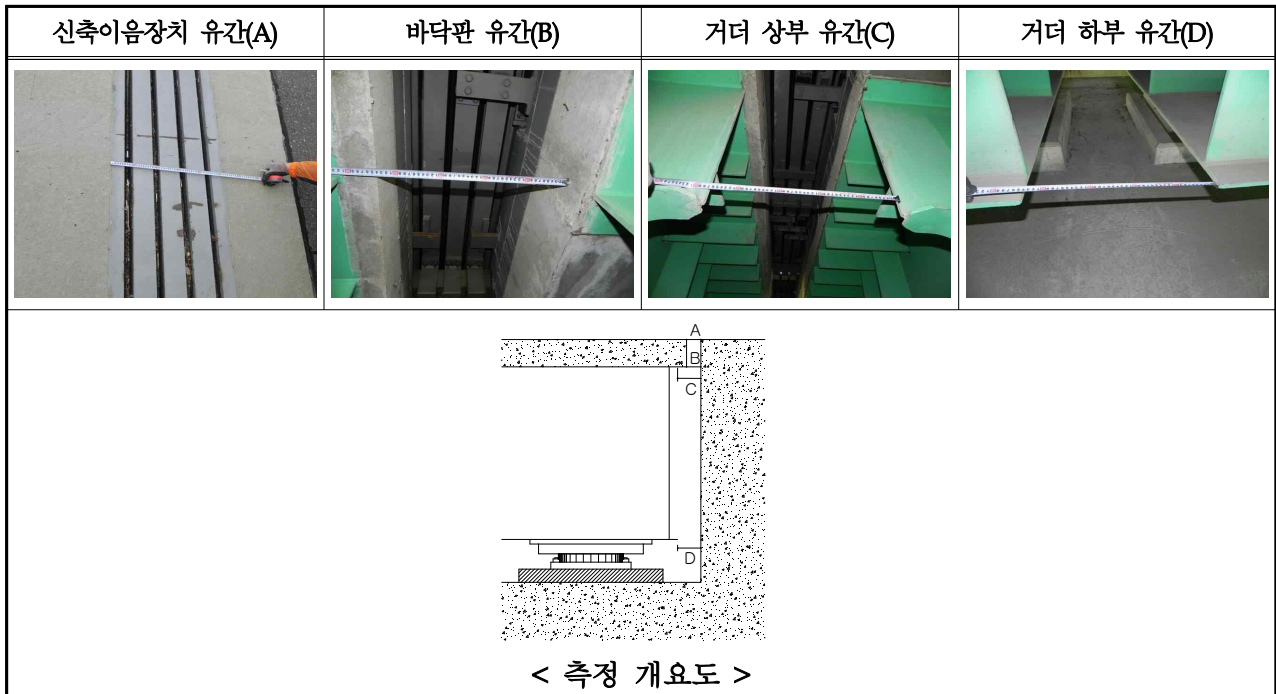

【사진 3.3.16】 신축이음 유간 측정방법(부산)

【표 3.3.19】 신축이음 유간 측정결과(부산)

측정위치	측 정 값(mm)								비 고
	신축이음장치(A)		바닥판(B)		거더 상부(C)		거더 하부(D)		
	1차	2차	1차	2차	1차	2차	1차	2차	
EXP.J1(A1)	60	76	160	175	200	220	402	415	Rail Joint(No.160)
EXP.J2(P5)	114	143	445	465	470	465	455	477	Rail Joint(No.320)
EXP.J3(P10)	98	130	385	415	485	520	460	480	Rail Joint(No.320)
EXP.J4(A2)	13	28	42	54	123	137	310	320	Rail Joint(No.100)

- 8월(30.4℃)과 11월(20.3℃)의 온도 변화에 따른 변동량 측정결과, 실측 변동량과 이론 변동량이 미소하게 차이가 발생하고 있었으나, 그 차이는 최대 7.8mm에 불과하며, 10년의 공용기간 동안 특이손상이 발생하지 않은 점으로 보아 전반적으로 이론치와 유사하게 가동하고 있는 것으로 판단된다.

【표 3.3.20】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동상태 검토결과(부산)

측정위치		측정유간(mm)		변동량(mm)		비 고
		1차	2차	실측치	이론치	
EXP.J1(A1)	신축이음장치	60	76	16.0	18.1	
	바닥판 단부	160	175	15.0		
EXP.J2(P5)	신축이음장치	114	143	29.0	25.2	
	바닥판 단부	445	465	20.0		
EXP.J3(P10)	신축이음장치	98	130	32.0	37.8	
	바닥판 단부	385	415	30.0		
EXP.J4(A2)	신축이음장치	13	28	15.0	11.8	
	바닥판 단부	42	54	12.0		

2) 설계기준온도(-10℃ ~ 40℃(보통지방))에 따른 여유량 검토

- 신축이음 유간을 검토한 결과, 온도변화에 따른 수축 및 신장시 모든 신축이음에서 여유량을 확보하고 있는 것으로 평가되었다.

【표 3.3.21】 신축이음 신축이동량 산정(부산)

구 분	온도변화 (ΔT, ℃)		선팅창 계수 (α)	신축거더 길이(L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량 (mm)	계산 이동량(mm)	
	동절기	하절기			동절기	하절기		동절기 (최대 수축시)	하절기 (최대 신장시)
EXP.J1(A1)	40.4	9.6	1.2×10^{-5}	149	72.2	17.2	10.7	82.9	17.2
EXP.J2(P5)	40.4	9.6	1.2×10^{-5}	208	100.8	24.0	21.4	122.2	24.0
EXP.J3(P10)	40.4	9.6	1.2×10^{-5}	312	151.3	35.9	21.4	172.7	35.9
EXP.J4(A2)	40.4	9.6	1.2×10^{-5}	97	47.0	5.4	-	47.0	5.4

1) 조사당시 온도 : 30.4℃(조사일 : 2015년 8월 26일, 실측온도)
 2) 검토온도 : -10℃ ~ 40℃(보통지방)
 3) 신축장 100m 이상 교량의 경우 수축시에만 거더의 처짐에 의한 이동량 고려(도로설계요령, 2009)

【표 3.3.22】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동여유량 검토결과(부산)

구 분		계산 이동량(mm)		점검당시 실측유간(mm) ③	허용량(mm) ④	신축 여유량(mm)		검토 결과
		최대 수축시 ①	최대 신장시 ②			최대 수축시 ④-(①+③)	최대 신장시 ③-②	
EXP.J1(A1)	신축이음장치	82.9	17.2	52.0	160	17.1	42.8	O.K
	바닥판 단부	82.9	17.2	150.0	-	-	142.8	O.K
EXP.J2(P5)	신축이음장치	122.2	24.0	135.0	320	62.8	90.0	O.K
	바닥판 단부	122.2	24.0	420.0	-	-	421.0	O.K
EXP.J3(P10)	신축이음장치	172.7	35.9	116.0	320	31.3	62.1	O.K
	바닥판 단부	172.7	35.9	445.0	-	-	349.1	O.K
EXP.J4(A2)	신축이음장치	47.0	5.4	17.0	100	40.0	7.6	O.K
	바닥판 단부	47.0	5.4	50.0	-	-	36.6	O.K



주) 판정 : $0.0\text{mm} \leq \text{신축 여유량} \leq \text{허용량} \Rightarrow \text{O.K}$

라. 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 기 점검 결과를 토대로 손상의 변화 여부를 검토한 결과, 갯길측에 발생된 본체에서 부식이 다소 진행되어 있었으며, 후타재 파손이 추가로 조사되었다.

【표 3.3.23】 신축이음장치 기 점검 결과 비교(부산)

구 분		2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
본체	부식(m)	4.3	4.8	
	이물질 퇴적(m)	6.5	6.0	
후타재	파손(m ²)	-	0.01	

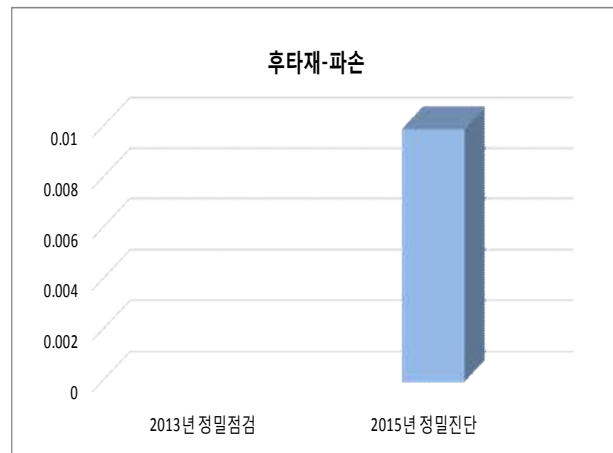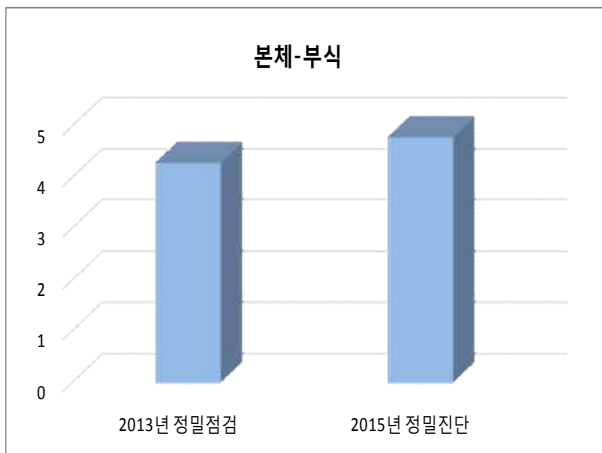

【그림 3.3.10】 신축이음장치 기 점검 결과 비교(부산)

마. 검토 결과

- 청도1교(부산)의 신축이음부는 온도변화에 따른 수축 및 신장시 여유량을 확보하고 있는 것으로 확인되어 신축거동상태는 양호한 것으로 판단된다.
- 갯길측에 발생한 본체 부식은 유간 내 이물질 퇴적으로 인한 체수의 발생으로 인하여 유발된 것으로 판단되며, 부식의 정도는 경미한 상태이므로 보수조치는 필요하지 않으나 원활한 기능 유지를 위해 정기적인 청소를 실시해야 할 것으로 판단된다.
- 후타재 파손은 청도IC 진입차로인 3차로의 차륜위치에서 발생한 것으로 보아 중차량 통과 시 충격 등에 의해 발생한 것으로 판단되며, 추가적인 손상의 진전을 방지하기 위해 보수조치가 요구된다.

3.3.5 교면포장

가. 부재의 개요

- 청도1교(부산)의 교면은 아스팔트(T=80mm)로 포장되어 있으며, 교면방수는 침투식 방수층으로 시공되어 있는 것으로 확인되었다.



교면포장 전경

【사진 3.3.17】 교면포장 전경(부산)

나. 외관조사 결과

- 교면포장에 대한 외관조사 결과, 아스팔트 노후화의 일종인 라벨링이 국부적으로 발생되어 있었으나, 굵은 골재까지 탈리되지는 않은 상태였으며, 포트홀 및 패임, 시공이음부 균열이 일부 조사되었다.

【표 3.3.24】 교면포장 외관조사 결과(부산)

구 분	라벨링(m²/개소)	포트홀(m²/개소)	패임(m²/개소)	시공이음부 균열(m/개소)
S1	-	-	0.1/1	-
S2	15.0/1	-	-	-
S3	2.1/1	-	-	-
S4	11.0/2	-	-	50.0/1
S5	7.5/2	-	0.65/2	-
S6	3.0/1	-	2.05/2	-
S7	-	-	5.0/1	20.0/1
S8	-	-	5.0/1	50.0/1

【표 3.3.25】 교면포장 외관조사 결과(부산)

구 분	라벨링(m²/개소)	포트홀(m²/개소)	패임(m²/개소)	시공이음부 균열(m/개소)
S9	8.0/1	-	0.15/1	50.0/1
S10	10.0/1	-	-	50.0/1
S11	10.0/1	-	0.7/1	8.0/1
S12	2.0/1	-	-	-
S13	16.5/2	-	-	-
S14	5.0/1	0.01/1	-	-
S15	10.0/1	-	-	-
합 계	100.1/15	0.01/1	13.65/9	228.0/6





【사진 3.3.18】 교면포장 손상현황(부산)

다. 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 교면포장은 지속적으로 부분 재포장 및 국부보수 등 유지보수를 실시하고 있었으나, 공용년수 증가에 따른 손상이 일부 발생하고 있는 상태로 확인되었다.

【표 3.3.26】 교면포장 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
라벨링(m ²)	68.5	100.1	
포트홀(m ²)	0.04	0.01	
패임(m ²)	0.73	13.65	
시공이음부 균열(m)	178.0	228.0	

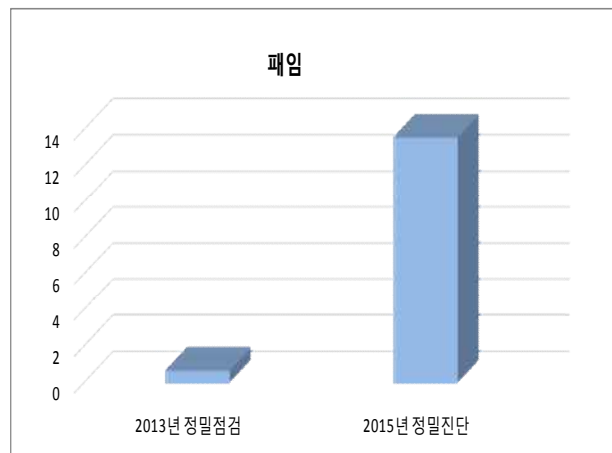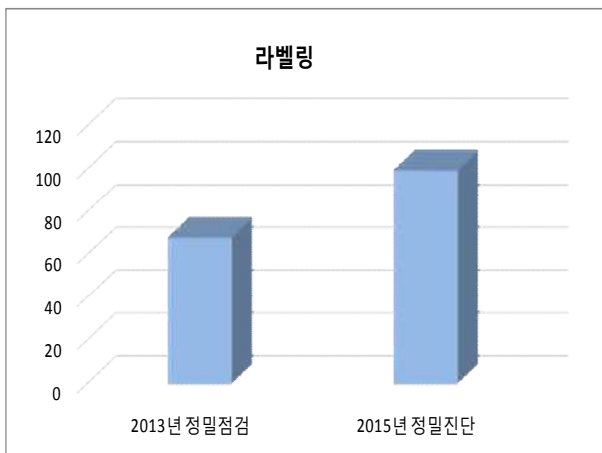

【그림 3.3.11】 교면포장 기 점검 결과 비교(부산)

라. 검토 의견

- 라벨링은 포장면의 노후화에 의해 발생하는 손상으로 조사 당시 세립 골재만 탈리되어 있는 경미한 상태로 확인되었다. 현재, 라벨링이 주행차량에 미치는 영향은 없는 상태로 판단되어 보수조치는 필요하지 않은 상태이며, 지속적인 주의관찰 후 노후화가 더욱 진전되어 굵은 골재가 탈리될 시점에는 보수를 실시해야 할 것으로 판단된다.
- 포트홀은 제설제 및 우수의 유입 등에 의해 손상 규모가 확대될 수 있으므로 보수조치가 요구되나, 패임은 손상의 정도가 경미하므로 주의관찰이 바람직하다.
- 시공이음부 균열은 인접 포장부 이어치기시 다짐부족 또는 밀도저하, 포설 온도의 차이 등에 의해 발생된 것으로 판단되며, 방치할 경우 균열부위 주변으로 탈리현상이 발생하여 라벨링 및 포트홀이 발생할 수 있으므로 실링보수를 실시하는 것이 바람직하다.
- 보수가 시행된 부위는 전체적으로 양호한 상태로 확인되었으나, 교면포장은 주행차량에 의해 손상이 진전될 수 있으므로, 현재와 같이 지속적인 유지관리가 필요하다.

3.3.6 기타부재

가. 배수시설

1) 부재의 개요

- 청도1교(부산)는 교량의 횡단구배(-6.0%~+6.0%)에 따라 좌·우측 캔틸레버에 배수시설이 설치되어 있다.



【사진 3.3.19】 배수구 및 배수관 전경(부산)

2) 외관조사 결과

- 배수시설에 대한 외관조사 결과, 배수구 막힘, 배수관 탈락 등의 손상이 없는 전체적으로 양호한 상태로 확인되었다.

3) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 기 점검 이후 신규 손상의 발생은 없는 상태로 확인되었다.

4) 검토 의견

- 청도1교(부산) 배수시설의 기능상태는 양호한 것으로 판단되나, 공용중 이물질 퇴적으로 인하여 배수시설의 기능상태를 저하시킬 수 있으므로 주기적인 청소를 실시하는 것이 바람직하다.

나. 난간 및 연석(방호벽, 중앙분리대)

1) 부재의 개요

- 청도1교(부산)의 방호벽 및 중앙분리대는 철근콘크리트로 시공되어 있으며, S1~S5방호벽에는 방음벽이 설치되어 있다.
- 청도1교 방호벽의 높이는 노면으로부터 105cm로 확인되어 차량방호울타리 적정 설치높이인 100cm(도로안전시설 설치 및 관리 지침)에 만족하고 있는 것으로 확인되었다.



【사진 3.3.20】 난간 및 연석 전경(부산)

2) 외관조사 결과

- 방호벽에 대한 외관조사 결과, 전반적으로 보수를 시행한 상태였으나, 보수가 미시행된 균열과 보수부 재균열이 일부 확인되었으며, 균열이 발생한 부위는 전반적으로 백태를 동반하고 있는 상태로 확인되었다.

【표 3.3.27】 난간 및 연석 외관조사 결과(부산)

구 분	균열(m/개소) (폭 0.3mm 미만)	균열(m/개소) (폭 0.3mm 이상)	백태 (㎡/개소)	파손 (㎡/개소)
S1	0.5/1	-	0.6/6	-
S2	0.5/1	1.0/1	0.95/10	-
S3	1.5/3	-	1.1/11	-
S4	1.0/1	-	1.6/8	-
S5	-	-	0.5/5	-
S6	-	-	1.0/10	-

【표 3.3.27】 난간 및 연석 외관조사 결과(부산,계속)

구 분	균열(m/개소) (폭 0.3mm 미만)	균열(m/개소) (폭 0.3mm 이상)	백태 (㎡/개소)	파손 (㎡/개소)
S7	-	-	0.8/8	-
S8	-	-	1.1/11	-
S9	1.0/1	-	1.2/12	-
S10	1.0/1	-	1.2/12	-
S11	1.0/1	-	1.4/14	0.04/1
S12	-	-	0.7/7	-
S13	-	-	1.3/13	-
S14	1.2/1	-	1.7/17	-
S15	1.2/1	-	0.9/9	-
합 계	8.9/11	1.0/1	16.05/153	0.04/1



균열 및 백태(S1)



균열 및 백태(S8)



파손(S11)



폭 0.2mm 보수부 재균열(S14)



【사진 3.3.21】 난간 및 연석 손상현황(부산)

3) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 기 점검 이후 일부 보수를 실시했으나, 다수의 균열이 미보수 되었거나 또는 일부 재산상이 발생한 상태로 확인되었다.

【표 3.3.28】 난간 및 연석 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀진단	비 고
균열(m)(폭 0.3mm미만)	6.5	8.9	
균열(m)(폭 0.3mm이상)	1.0	1.0	
백태(m ²)	14.65	16.05	
파손(m ²)	-	0.04	

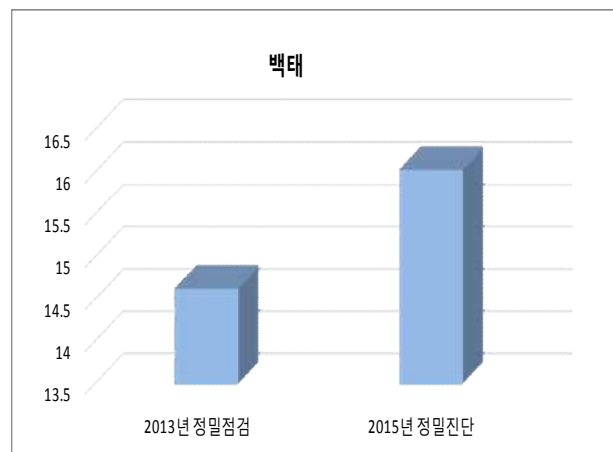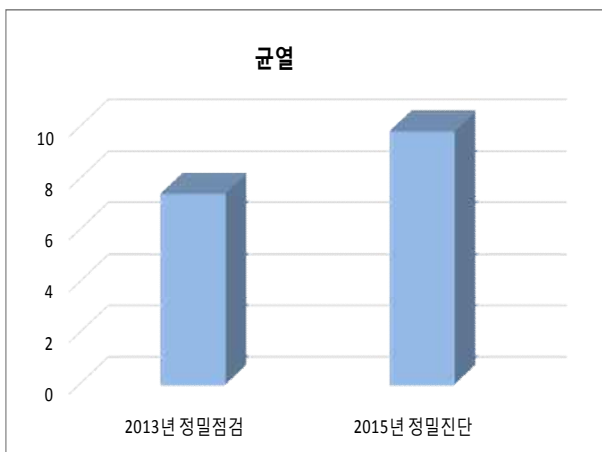

【그림 3.3.12】 난간 및 연석 기 점검 결과 비교(부산)

4) 검토 의견

- 방호벽에 발생한 균열들은 시공초기 건조수축 등 재료적·시공적 특성에 의해 발생한 것으로 판단된다.
- 조사된 손상들은 방호벽의 사용성을 저하시킬 만한 정도는 아닌 상태이므로 즉각적인 보수는 불필요하나, 백태와 같은 손상들은 방치할 경우 미관성을 저하시키고 운전자에게 심적 부담감을 줄 수 있으므로 적정시기에 보수조치를 실시하는 것이 바람직하다.

3.4 콘크리트 내구성조사

3.4.1 개 요

가. 개 요

콘크리트 내구성조사는 구조물에 열화손상이 이미 현저하게 진행되었을 경우 열화의 정도 및 그 원인 관계를 조사하고 보수·보강 여부를 판정하며, 아직 열화손상이 없거나 경미한 구조물은 내구성조사에 의해서 향후 열화 경향을 예측하고 예방보전을 검토하기 위한 자료를 수집하는 것을 목적으로 한다.

본 과업의 내구성조사는 『안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010. 12, 국토교통부/한국시설안전공단)』에 근거하여 시험방법, 시험빈도 및 평가방법 등을 실시하였다.

나. 조사 현황 및 위치

1) 조사 현황

본 과업에서 콘크리트 내구성조사를 위해 콘크리트 강도시험(반발경도시험, 초음파전달속도시험), 철근탐사시험, 탄산화깊이 측정, 염화물함유량시험, 균열깊이 조사 등을 실시하였으며, 각 부재별 콘크리트 비파괴시험 현황은 다음과 같다.

【표 3.4.1】 콘크리트 비파괴시험 현황(대구)

항 목	기준수량		수 량(개소)				비 고
	상부구조(STEEL BOX)	하부구조	기 준		실시		
			상부	하부	상부	하부	
반발경도 시 험	• 철근콘크리트: 2개소/50m • 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수	20	16	20	16	동일부위 시험
초음파 전달속도시험	• 철근콘크리트: 2개소/50m • 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수	20	16	20	16	
철근탐사 시 험	• 철근콘크리트: 2개소/50m • 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수	20	16	20	16	
탄산화 깊이 측정	• 5경간 이내: 4~6개소 ¹⁾ • 5경간 이상: 6~9개소 ²⁾		6~9		3	6	
염화물 함유량시험	• 3개소 이상 ³⁾		3		1	2	
균열깊이 조 사	• 부재의 중요도를 고려하여 책임기술자의 판단에 따라 수량 결정		-		-	-	
주1) 철근콘크리트 상부구조에서 최소 2개소 이상 실시 주2) 철근콘크리트 상부구조에서 최소 3개소 이상 실시 주3) 철근콘크리트 상부구조에서 최소 1개소 이상 실시							

【표 3.4.2】 콘크리트 비파괴시험 현황(부산)

항 목	기준수량		수 량(개소)				비 고
	상부구조(STEEL BOX)	하부구조	기준		실시		
			상부	하부	상부	하부	
반발경도 시 험	• 철근콘크리트: 2개소/50m • 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수	20	16	20	16	동일부위 시험
초음파 전달속도시험	• 철근콘크리트: 2개소/50m • 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수	20	16	20	16	
철근탐사 시 험	• 철근콘크리트: 2개소/50m • 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수	20	16	20	16	
탄산화 깊이 측정	• 5경간 이내: 4~6개소 ¹⁾ • 5경간 이상: 6~9개소 ²⁾		6~9		3	6	
염화물 함유량시험	• 3개소 이상 ³⁾		3		1	2	
균열깊이 조 사	• 부재의 중요도를 고려하여 책임기술자의 판단에 따라 수량 결정		-		-	-	
주1) 철근콘크리트 상부구조에서 최소 2개소 이상 실시							

2) 콘크리트 내구성시험 위치 선정사유


내구성시험시 지속적으로 결과값을 비교할 수 있도록 가급적 접근성이 용이한 곳과, 측정값의 신뢰도를 높이기 위하여 콘크리트 표면의 요철 및 곰보자국 등을 피하거나 제거하였으며, 외관상태가 불량하거나 이상손상이 발생하여 내구성 시험이 필요로한 곳을 선정하여 내구성 시험을 실시하였다.

3) 조사 사진




【사진 3.4.1】 콘크리트 내구성조사 전경

4) 콘크리트 내구성조사 위치도(대구)

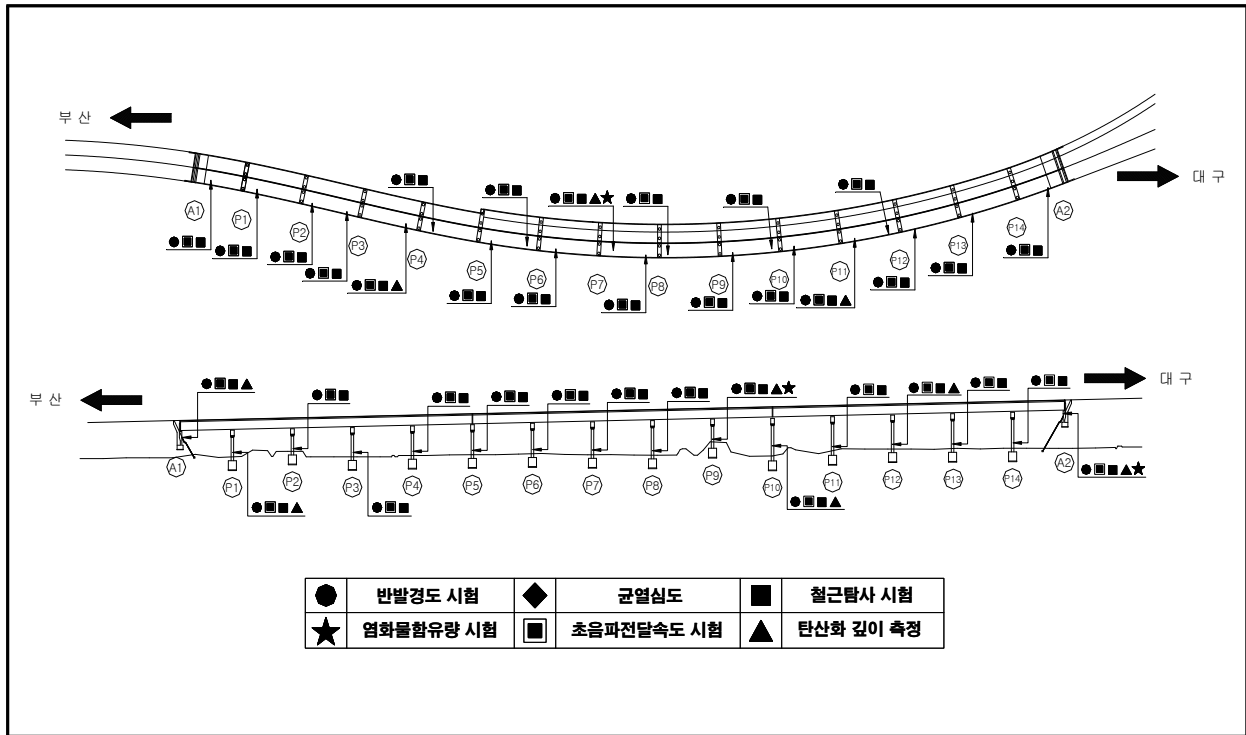

【그림 3.4.1】 콘크리트 내구성조사 위치도(대구)

5) 콘크리트 내구성조사 위치도(부산)

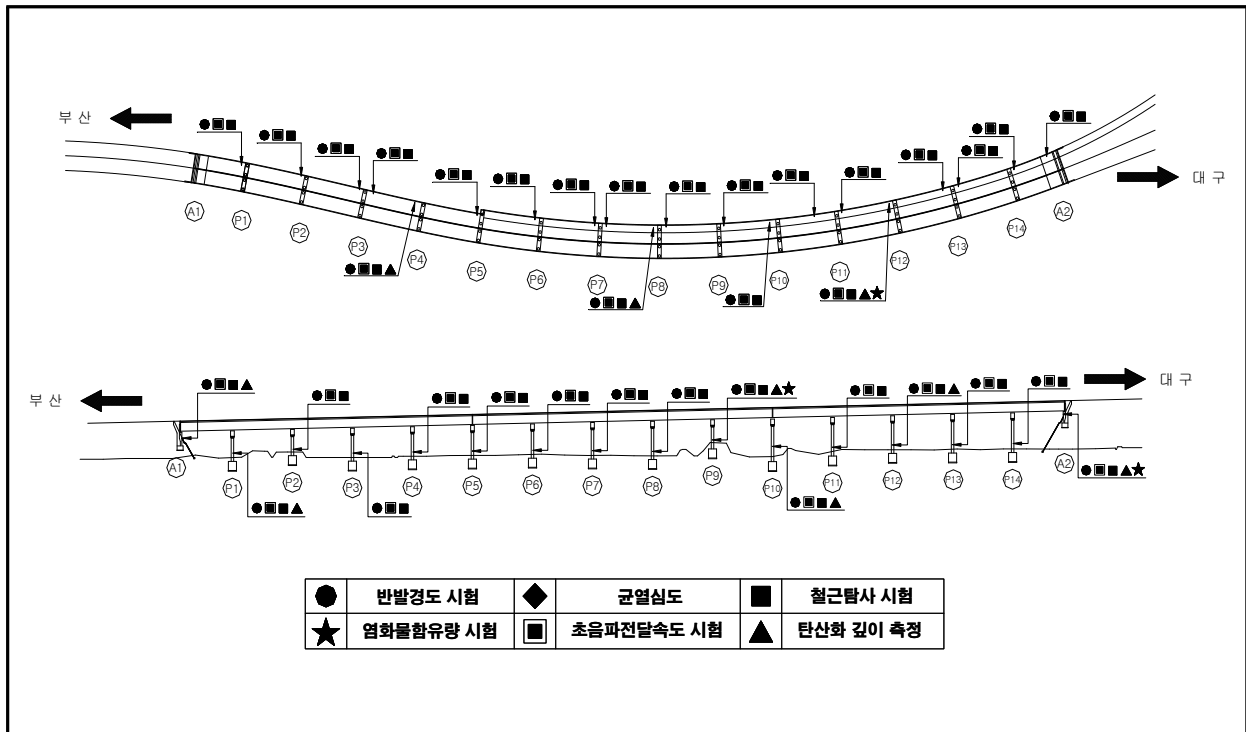

【그림 3.4.2】 콘크리트 내구성조사 위치도(부산)


3.4.2 시험내용 및 평가기준

가. 콘크리트 강도시험

1) 반발경도시험

콘크리트의 표면 경도를 측정하여, 이 측정치로부터 콘크리트의 압축강도를 비파괴로 추정하는 검사방법이다. 반발경도를 구하는 방법으로는 슈미트 해머(Schmidt Hammer)법이 가장 널리 사용된다. 슈미트 해머로 경화된 콘크리트 표면을 타격시, 반발경도(R)와 콘크리트의 압축강도(F_c)와의 사이에 특정 상관관계가 있다는 실험적 경험을 기초로 한다.

① 반발경도시험 및 측정기 점검 등의 절차

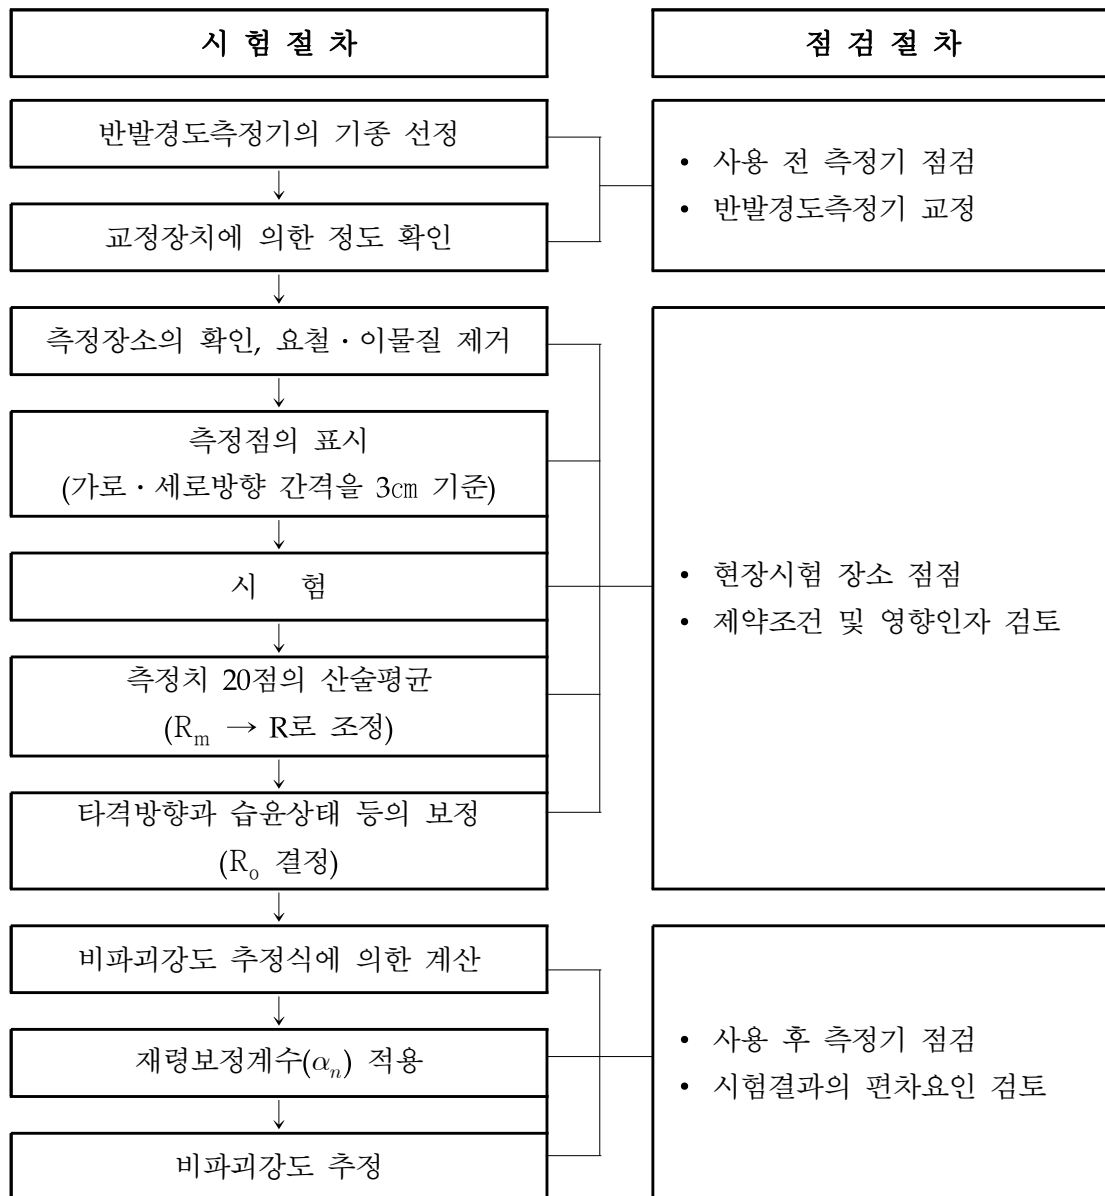

【그림 3.4.3】 반발경도시험 및 측정기 점검 등의 절차

④ 28일 강도의 추정

시일이 경과할수록 콘크리트 구조물은 표면경도가 높아지므로 아래 식과 같이 재령 28일 강도(F_{28}')로 환산하여 압축강도를 추정한다. 콘크리트의 재령에 따른 압축강도 보정계수 α 는 아래 【표 3.4.5】과 같으며, 3,000일 이상의 재령에 대해서는 0.63을 적용한다.

$$F_{28}' = \alpha \cdot F_c$$


【표 3.4.5】 재령계수 α 값

재령(일)	10	20	28	50	100	150	200	300	500	1000	3000
α	1.55	1.12	1.00	0.87	0.78	0.74	0.72	0.70	0.67	0.65	0.63

2) 초음파전달속도시험

초음파의 투과속도가 콘크리트의 밀도 및 탄성계수에 따라서 변화하는 것을 이용하며, 이 투과속도로부터 콘크리트의 동적 특성, 강도, 균열상태 등을 추정하는 방법이다. 그러나, 강도 추정의 정확도는 높지 않으며, 일반적으로 콘크리트의 강도 및 품질 비교 또는 균열깊이를 판정하는 수단으로서 이 방법을 사용하고 있다.

① 초음파전달속도시험 및 측정기 점검 등의 절차

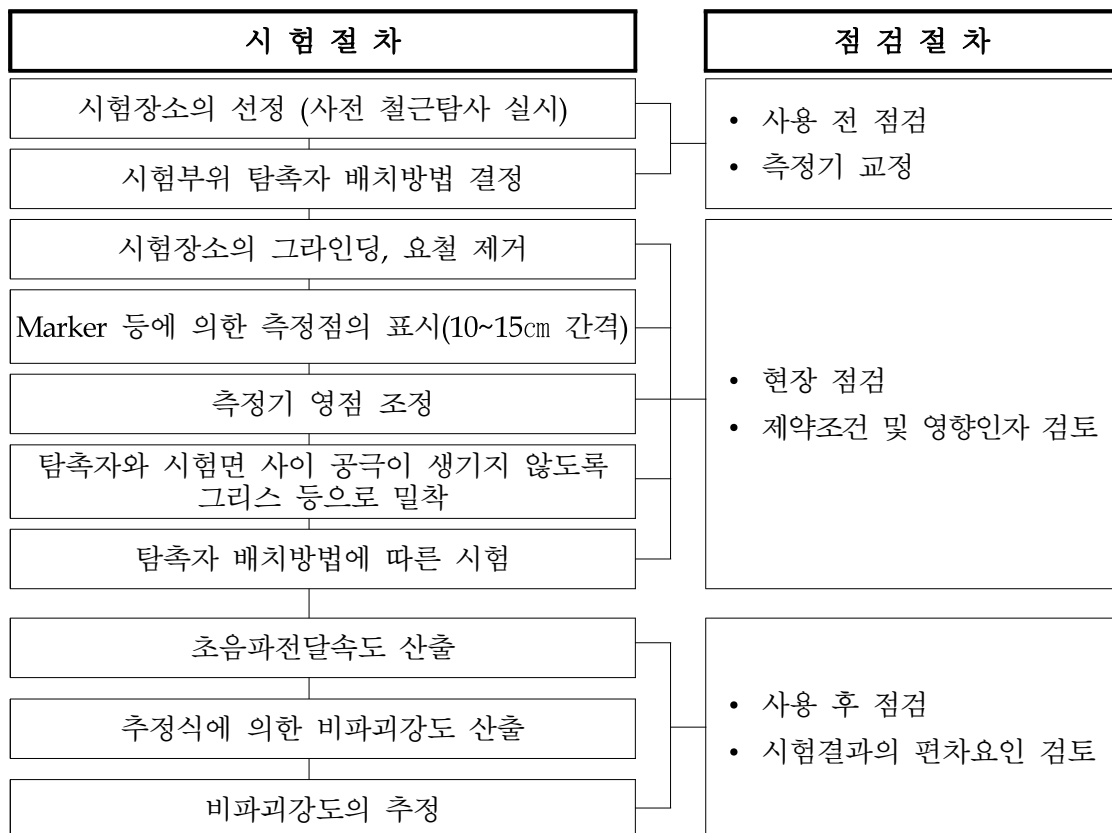


【그림 3.4.4】 초음파전달속도시험 및 측정기 점검 등의 절차

② 초음파전달속도시험에 의한 전달속도 분석

초음파전달속도를 결정하기 위해서는 재료에서 초음파가 전달되는 거리를 미리 측정하고 장비상에 나타난 초음파 전달시간을 측정한 후 아래 식에 의해서 구한다.

$$\text{전달속도(Velocity)} = \frac{\text{전달길이(Path Length)}}{\text{전달시간(Transit Time)}}$$

초음파전달속도시험을 위한 탐촉자의 배치방법으로는 직접법, 간접법 및 표면법이 있다.

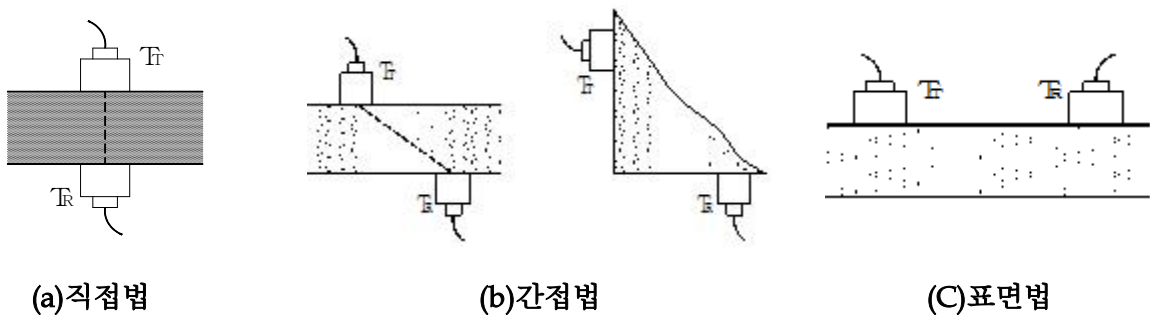

【그림 3.4.5】 초음파전달속도시험을 위한 탐촉자 배치방법

표면법과 직접법에서 구한 초음파전달속도는 근사적으로 아래 식과 같은 관계가 있다.

$$V_d \approx 1.05 V_i$$


여기서, V_d : 직접법에 의한 초음파 속도

V_i : 표면법에 의한 초음파 속도

직접법과 표면법의 초음파전달속도는 재료의 종류, 배합, 함수율 등 여러 가지 원인으로 변동을 나타내고 있으며, 보편적으로 현장 콘크리트의 초음파전달속도 관계는 $V_d \approx 1.05 \sim 1.15 V_i$ 의 사이에 있다고 경험적으로 보고되고 있다.

보다 정확한 직접법과 표면법의 초음파전달속도의 관계를 파악하기 위해서는 표면법을 수행한 동일 조건의 구조물이나, 동일한 부위에서 채취한 코어의 종파(직접법) 속도를 측정하여 상관관계에 의해 환산하여 이용하는 방법이 바람직하다.

표면법은 등간격(100mm)으로 5점 이상의 측정점을 정하고 초음파의 전달거리(X_i)에 따른 전달시간(T_i)을 측정하고, 최소자승법에 의해서 회귀직선식을 구하여 그 기울기를 전달속도(V_i)로 한다.

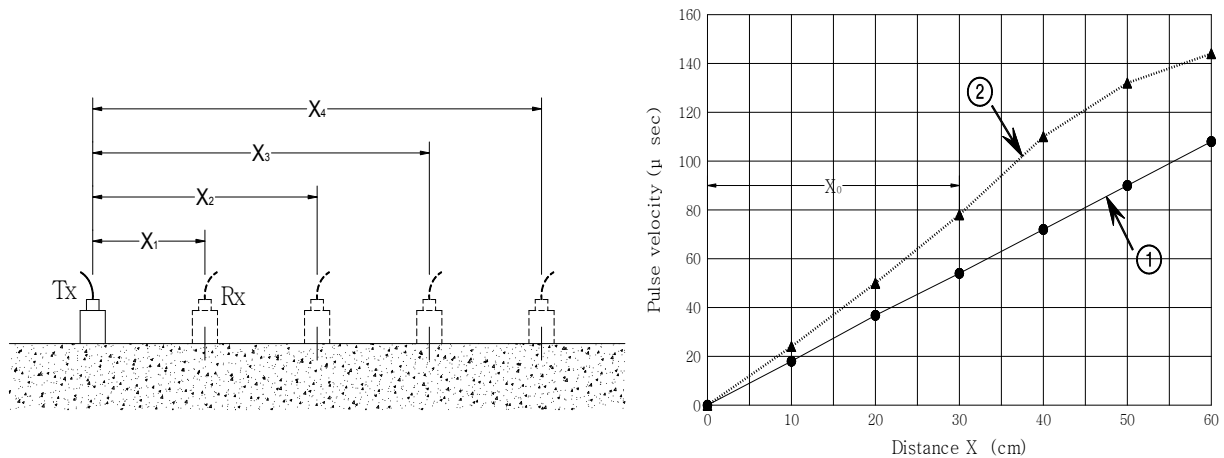

【그림 3.4.6】 표면법에 의한 초음파전달속도의 측정

회귀직선의 적정성 여부를 판단하기 위해서 회귀직선의 유의성(有意性)검정에 사용되는 결정계수(Coefficient of determination)를 다음 식에 의해서 계산한다.

$$r^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{(\sum (X_i - \bar{X})(T_i - \bar{T}))^2}{\sum (X_i - \bar{X})^2 \sum (T_i - \bar{T})^2}$$

여기서, $\bar{X}$, $\bar{T}$ 는 거리 및 전달시간의 평균값

③ 비파괴강도의 추정

본 과업에서는 r^2 값이 99% 이상이 되는 회귀직선식만을 사용하여 전달속도 V_i 를 계산하였다. 전달속도에 따른 콘크리트 압축강도의 추정을 위하여 초음파전달속도와 압축강도의 상관관계를 도출한 다음 식을 사용하였다.

【표 3.4.6】 기존의 비파괴강도 추정 제안식(초음파전달속도시험)

구 분	추 정 식(MPa)	비 고
일본건축학회	$F_c = (215 V_d - 620) \times 0.098$	금회 적용(식③)
한전기술연구원	$F_c = (339.1 V_d - 1107) \times 0.098$	금회 적용(식④)
※ V_d : 직접법에 의한 초음파전달속도(km/s) ※ 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010. 12, 국토교통부/한국시설안전공단) 참조 ※ 콘크리트 및 강재 비파괴시험 매뉴얼(2006. 12, 한국시설안전기술공단) 참조		

나. 철근탐사시험

1) 개 요

본 시험은 전자파레이더를 이용한 철근탐사 시험기(RC Radar)를 활용하여 철근콘크리트 구조물에 배근된 철근간격, 콘크리트 피복을 측정하기 위해 실시한다.

철근콘크리트 구조물의 부재 내부에 배근되어 있는 철근의 피복두께가 지나치게 작은 경우에는 콘크리트의 탄산화 등에 따른 열화손상에 대한 저항성이 저하되어 내구성이 감소할 가능성이 있으며, 피복두께가 지나치게 큰 경우에는 강도감소 등을 수반할 우려가 있으므로 철근탐사는 설계 당시와 같이 콘크리트 내에 배근되어 있는 철근의 배근상태 및 피복두께를 파악하기 위하여 실시한다.

2) 측정원리

전자파레이더의 원리는 현재 널리 사용되고 있는 레이더와 동일하다. 즉, 콘크리트용 전자파레이더는 임펄스 상의 전자파를 송신안테나로부터 콘크리트 내로 방사하면 그 전자파가 콘크리트와 전기적 성질(비유전율, 도전율)이 다른 물체(철근, 매설관, 공동 등)와의 경계에서 반사한다. 이를 수신안테나로 수신하고, 그에 소요되는 왕복전파시간으로부터 반사물체까지의 거리를 계산하면 그 위치를 구할 수 있다. 원리를 아래 【그림 3.4.7】에 나타내었고, 콘크리트 중의 전자파 속도는 다음 식과 같다.


$$V = \frac{C}{\sqrt{\epsilon_r}} \quad (\text{m/sec})$$

여기서, C : 진공 중에서 전자파의 속도(3×10^8 m/sec)

ϵ_r : 콘크리트의 상대유전율(6~10)

또한, 반사물체까지의 거리(D)는 송신 시각으로부터 수신 시각까지의 시간차(T)의 측정치와 콘크리트 내부의 전파속도(V)로부터 구할 수 있다.


$$D = \frac{1}{2} V T \quad (\text{m})$$

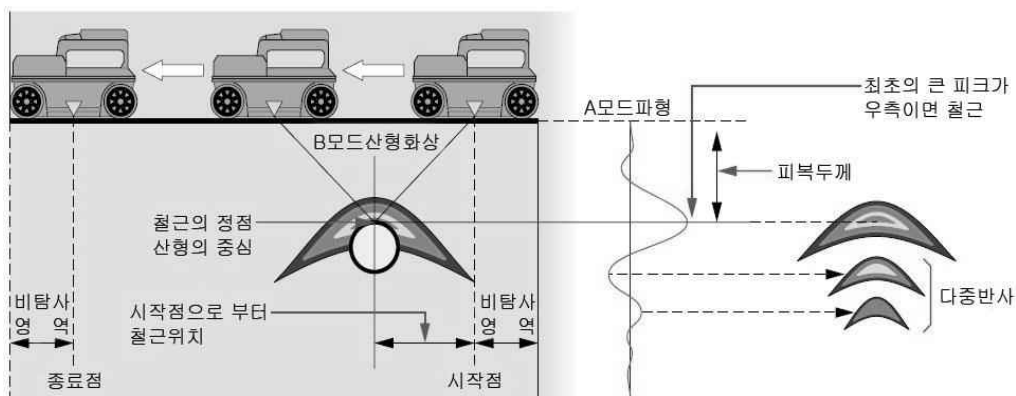

【그림 3.4.7】 철근탐사 측정원리

3) 철근탐사시험 및 장비 점검 등의 절차

철근탐사시험 방법에 대한 절차는 KS F 2734 및 KS F 2735의 규정에 준한다.

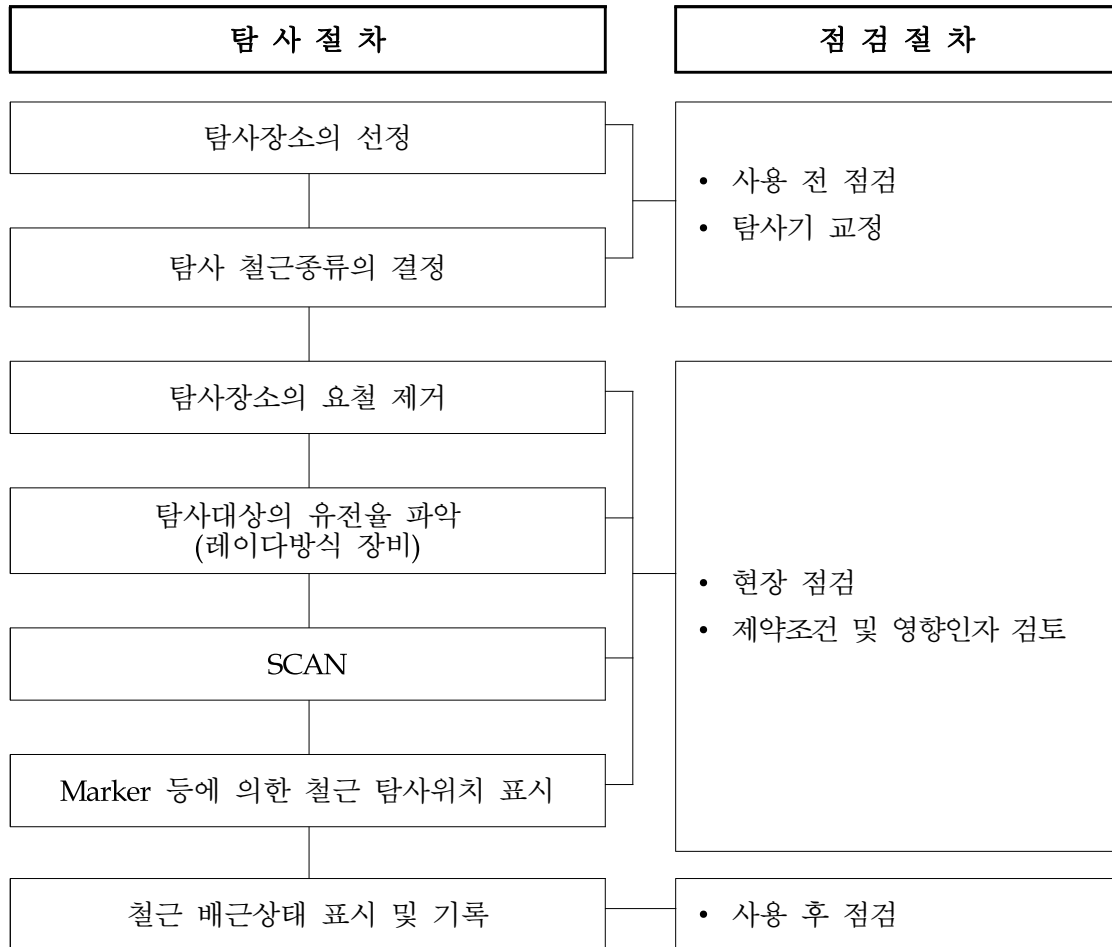

【그림 3.4.8】 철근탐사시험 및 장비 점검 등의 절차

4) 탐사조건 및 적용한계(RC Radar의 경우)

① 탐사조건

- 적용 가능한 조건
 - 탐사심도 200mm 이내
 - 탐사대상 철근지름이 $\phi 6\text{mm}$ 이상
 - 콘크리트의 질이 균일한 곳
 - 철근이 안테나 진행방향과 직교인 경우
- 적용 곤란한 조건
 - 표면에 금속 등 전파를 반사하는 것이 있고, 그 밑의 철근 등을 탐사하는 경우
 - 100mm 이하의 피치로 배근되어 있는 경우
 - 철근이 안테나의 진행방향과 평행인 경우


② 적용한계

- 탐사대상 물체의 표면에 금속 등 전파를 반사하는 것이 있고, 그 밑의 철근 등을 탐사하는 경우
- 철근이 안테나의 진행방향과 평행인 경우
- 비유전율에 따라 피복두께의 차이가 있으므로 탐사 대상물의 비유전율을 추정하기 어려움
- 철근직경과 복철근 및 경사철근의 판독 불가능
- 탐사대상 표면에 요철이 많은 장소는 탐사결과의 신뢰성 저하
- 안테나의 사용으로 좁고, 짧은 위치의 탐사 불편

다. 탄산화깊이 측정

1) 개 요

탄산화란 콘크리트의 탄산화(Carbonation) 과정에서 나타나는 현상으로 탄산화에 의해서 문제가 발생하는 것은 콘크리트 자체에서 생기는 것이 아니고, 콘크리트 중의 철근에 녹이 발생함으로써 문제를 일으키는 것이다.

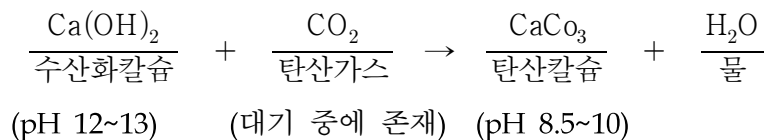

탄산화가 일어나는 메카니즘을 보면 시멘트의 수화반응에서 생성되는 수산화칼슘(Ca(OH)_2)은 pH 12~13정도의 강알칼리성을 나타내지만 대기 중에 포함되어 있는 약산성의 탄산가스(약 0.03%)와 접촉하면 탄산칼슘과 물로 변화하고 탄산칼슘으로 변화한 부분의 pH가 8.5~10 정도로 낮아지게 된다. 따라서, 콘크리트의 탄산화는 일반환경 하에서도 확실하게 진행되기 때문에 매입된 철근의 부식에 따른 문제가 가장 기본적이며 중요하다. 콘크리트 내부의 pH가 11이상에서 철근은 표면에 $1 \times 10^{-6} \text{mm}$ 두께의 수산화물($\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$) 부동태막을 형성하므로 산소 침입을 막아 철근의 부식을 방지하지만 탄산화에 의하여 pH가 11보다 낮아지면 부동태막이 파괴되면서 철근에 녹이 발생하게 된다. 이러한 녹은 원래 부피의 약 2.5배에서 최대 7배까지 팽창하고 녹의 팽창압력에 의해 콘크리트 내부에는 균열이 발생하게 되며 철근의 부착강도 저하, 피복 콘크리트의 탈락, 철근 단면적의 감소 등 구조물의 내구성 저하를 초래하게 된다. 이러한 원인으로 녹의 진행과 함께 콘크리트 구조물의 내구성면에서 탄산화를 파악하는 것이 중요하다.

	STEP 1 정상, 재료 및 강도상의 변화는 거의 없음 (약간의 건조수축에 의한 균열)
	STEP 2 녹의 발생에 의한 팽창압이 콘크리트 내부에 발생하여 미세한 균열이 발생
	STEP 3 - 철근의 윗면이 팽창함 - 균열이 표면까지 연장되어 공기와 수분의 침입이 격화되어 동해 등의 다른 열화도 유발시키며 녹물이 보임
	STEP 4 - 철근 윗면의 피복이 떨어지고, 철근의 노출이 시작됨 - 철근단면적이 감소함
	STEP 5 - 철근 윗면이 거의 없어지고 철근은 공기 중에 직접 노출됨 - 내구성능은 없음

【그림 3.4.9】 탄산화에 의한 콘크리트 성능저하

2) 탄산화 속도에 영향을 미치는 요인

탄산화 속도에 영향을 미치는 요인으로는 환경조건(대기 중의 탄산가스 농도, 온도, 습도, 마감재 등)을 주원인으로 하는 외적요인 및 콘크리트 자체의 성능·품질(함수율, 강도, 시멘트의 종류, 배합조건, 시공조건 등)을 주원인으로 하는 내적요인에 의해 복합적인 영향을 받는 것으로 알려져 있다. 대표적인 원인을 정리하면 다음과 같다.

【표 3.4.7】 탄산화 속도에 영향을 미치는 요인

구분	영향인자	탄산화 속도
내적 요인	시멘트의 종류	- 수화반응이 느릴수록 탄산화 속도가 빠름 - 조강 포틀랜드시멘트 < 보통 포틀랜드시멘트 < 중용열 포틀랜드시멘트
	골재의 종류	투기성이 큰 골재일수록 탄산화 속도가 빠름
	계면활성제 종류	동일 물-시멘트비, 동일 슬럼프라면 탄산화 속도와 무관함
	압축강도	압축강도가 낮을수록 탄산화 속도가 빠름
	물-시멘트비	물-시멘트비가 증가하면 탄산화 속도가 빠름

【표 3.4.7】 탄산화 속도에 영향을 미치는 요인(계속)

구분	영향인자	탄산화 속도
내적 요인	시공 정밀도	• 다짐이 불충분할수록 탄산화 속도가 빠름
	콘크리트 결함부	• 균열부위, 이음부, 손상부위 등에서 탄산화 속도가 빠름
외적 요인	온도	• 온도 상승시 탄산화 속도가 빠름 • 20~50 °C 사이에서는 영향이 크지 않음
	이산화탄소 농도	• 농도가 클수록 탄산화 속도가 빠름 • 탄산가스 농도 3~10% 사이에서 상승비율이 큼
	습도	• 상대습도 50~70% 에서 탄산화 속도가 최대
	실내, 실외	• 실내의 탄산화 속도가 빠름

3) 탄산화깊이의 측정

본 과업에서는 일반적으로 현장에서 간편하게 이용되는 페놀프탈레인법(페놀프탈레인은 pH 지시약의 일종으로 1% 알칼리용액)을 이용하여 콘크리트의 탄산화 진행 정도를 측정한다.

콘크리트 파단면에 1% 페놀프탈레인 용액을 도포한 후 색의 변화를 관찰하는 방법으로 강 알칼리성일수록 짙은 보라색을 띠며 pH 9이하에서는 무색을 나타낸다. 탄산화 진행 깊이의 측정은 콘크리트 표면에서 발색점까지의 깊이를 버니어캘리퍼스 등으로 측정한다.

4) 탄산화를 고려한 잔존수명 예측

탄산화 속도는 경과시간(t)의 평방근에 비례하여 진행한다고 하는 $\sqrt{t}$ 법으로 표현된다. 탄산화(C)는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$C = A \times \sqrt{t}$$

여기서, C : 탄산화깊이(mm)

A : 탄산화 속도계수(mm/ $\sqrt{\text{년}}$)

t : 재령(년)

여기서 구해진 탄산화 속도계수(A)를 실제 탄산화깊이와 경과년수를 이용하여 역추적으로 구한 후 탄산화가 철근에 도달하는 시간을 계산하면 콘크리트의 탄산화에 의한 잔존수명을 예측할 수 있다.

$$\text{수명예측(년)} = (\text{철근피복} / \text{탄산화 속도계수})^2$$

$$\text{잔존수명예측(년)} = \text{수명예측년수} - \text{경과년수}$$

5) 평가기준

탄산화 상태평가 기준은 다음과 같다.

【표 3.4.8】 탄산화 상태평가 기준

기 준	탄산화 잔여 깊이	철근부식의 가능성
a	• 30mm이상	• 탄산화에 의한 부식발생 우려 없음
b	• 10mm이상 ~ 30mm미만	• 향후 탄산화에 의한 부식발생 가능성 있음
c	• 0mm이상 ~ 10mm미만	• 탄산화에 의한 부식발생 가능성 높음
d	• 0mm미만	• 철근부식 발생
e	-	-

라. 염화물함유량시험

1) 콘크리트 속의 염분에 대한 일반적 사항

염화물의 콘크리트 침투를 구분해 보면 일반적으로 두가지로 크게 구분할 수 있다.

하나는 이미 건립된 구조물에 해풍, 해수 및 염화물을 함유한 외부 환경조건에 의해 염화물이 침투 축적되는 경우이고, 다른 하나는 방동대책으로서 염화칼슘(CaCl_2)과 염화나트륨(NaCl)의 살포에 의해 염화물이 침투하는 경우이다.

다음은 콘크리트 제조시에 배합재료로부터 직접 콘크리트에 침투하는 경우, 특히 아직 굳지 않은 프레쉬 상태일 때 혼입하는 경우인데 이의 예로서는 ① 깨끗이 세척하지 않은 바다 모래의 사용, ② 경화 촉진제로서 염화칼슘(CaCl_2)의 사용, ③ 염화칼슘(CaCl_2)을 주체로 한 조강형 AE제의 사용, ④ 혼화수로서 해수의 사용 등을 들 수 있다. 이 중 미세정 바다모래에 의한 염분(염화나트륨(NaCl))을 주로 함유한 것의 혼입에 의한 것이 염해 원인의 대부분을 차지하고 있다.

콘크리트 중에 함유하는 염화물은 ① 가용성 염화물(수용성 염화물), ② 전 염화물(산 용해성 염화물)의 2종류로 분류할 수 있다. ①의 가용성 염화물로는 콘크리트에서 물에 의해 유출되는 염화물이고, ②의 전 염화물은 콘크리트를 강한 산으로 용해함으로써 유출되는 염화물이다. 가용성 염화물의 측정은 콘크리트의 세공용액 속에 용해되어 있는 유리 염화물의 양을 구하는 경우로 측정할 수 있고 유출온도 등 시험방법의 자세한 내용은 제안되고 있는 각 방법에 따라 약간 차이가 있다. 일본 콘크리트공학협회(JCI)에서는 가용성 염화물을 「경화콘크리트 중에 함유된 50℃의 온수에 녹는 염화물」이라 정의하여 측정방법을 정하고 있다.

전 염화물량과 가용성 염화물량과의 차이는 시멘트 수화물에 고정되어 있는 염화물로서 판정되어진다.

강재 위치에 대한 염화물 이온의 강재 부식발생 한계농도는 콘크리트 단위용적당 양으로서 $0.3 \sim 1.2 \text{kg/m}^3$ 정도이고 이 값은 구조물의 설치 환경조건이나 강재부식 허용량 등의 조건에 따라서 다르다. 예를 들면, 미리 염화물을 혼입한 공시체에 의한 촉진시험 등에서는 $0.3 \sim 0.6 \text{kg/m}^3$ 정도이고 실제 환경의 노출실험에서는 $1.2 \sim 2.4 \text{kg/m}^3$ 정도로 되어 있다. 촉진시험과 실제 환경에서 얻어지는 한계농도의 차이는 시험 공시체와 실제 구조물의 덮개나 물-시멘트비의 차이 그리고 촉진시험 시에 설정되는 고온환경 등 온도의 영향이라고 생각된다.

안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010.12) 및 콘크리트 표준시방서 내구성조서편에서는 경화콘크리트의 경우 전염화물 기준으로 실제 환경의 노출실험 결과 하한치인 1.2kg/m^3 을 강재 부식발생 한계농도로서 정하고 있다. 비록, 부식환경에 따른 전염화물량이 1.2kg/m^3 를 넘더라도 부식이 발생하지 않을 가능성이 있지만 잠재적으로 부식 가능성이 높을 것으로 평가되므로 부식방지를 위한 조치가 검토되어야 할 것이다.

2) 평가기준

① 국내 콘크리트 표준시방서 기준

굳지않은 콘크리트의 경우는 철근의 부식을 방지하기 위하여 0.3kg/m^3 이하로 규정하며, 책임기술자의 승인이 있는 경우 0.6kg/m^3 까지 허용

② 콘크리트 구조설계기준(2007년)

【표 3.4.9】 염화물 평가기준(콘크리트 구조설계기준(2007))

부재의 종류	최대 수용성 염소이온(Cl), 시멘트의 중량에 대한 비(%)
프리스트레스트 콘크리트	0.06
염화물에 노출된 철근콘크리트	0.15
건조상태 또는 습기로부터 차단된 철근콘크리트	1.00
기타 철근콘크리트	0.30

③ 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010. 12)

【표 3.4.10】 염화물 상태평가 기준(안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010.12))

기 준	전염화물 이온량(kg/m^3)	철근부식의 가능성
a	• 염화물 $< 0.3 \text{kg/m}^3$	• 염화물에 의한 부식이 발생할 우려 없음
b	• $0.3 \text{kg/m}^3 < \text{염화물} \leq 1.2 \text{kg/m}^3$	• 염화물이 함유되어 있으나, 부식발생 가능성 낮음
c	• $1.2 \text{kg/m}^3 < \text{염화물} \leq 2.5 \text{kg/m}^3$	• 향후 염화물에 의한 부식발생 가능성 높음
d	• 염화물 $\geq 2.5 \text{kg/m}^3$	• 철근 부식발생
e	-	-


마. 균열깊이 조사

콘크리트 표면의 균열깊이는 일반적으로 T_c-T_0 법으로 구한다.

T_c-T_0 법은 콘크리트 부재의 균열부와 건전부에서 아래 【그림 3.4.10】과 같이 각각 측정하고, 양자의 데이터 비교에 의해 균열깊이를 산출하는 것이다. 본 방법에서는 균열부분을 중심으로 하여 송신탐촉자와 수신탐촉자를 등간격으로 배치한다. 송신탐촉자(T)로부터 발신된 종파 초음파가 그림 중의 점선과 같이 콘크리트 내를 전파하고 균열 선단부를 경유해서 수신탐촉자(R)에 도달하기까지의 시간 T_c 를 구한다.

비교용으로서 같은 콘크리트 부재에서 균열이 없는 부분을 대상으로 송신탐촉자와 수신탐촉자의 거리 L과 초음파가 전파하는 시간 T_0 를 구해 다음 식을 적용하여 균열깊이를 구한다. 본 과업에서는 $X=10\text{cm}$ 를 적용하였다.

$$d = \frac{L}{2} \sqrt{\frac{(T_c^2)}{(T_0^2)} - 1}$$

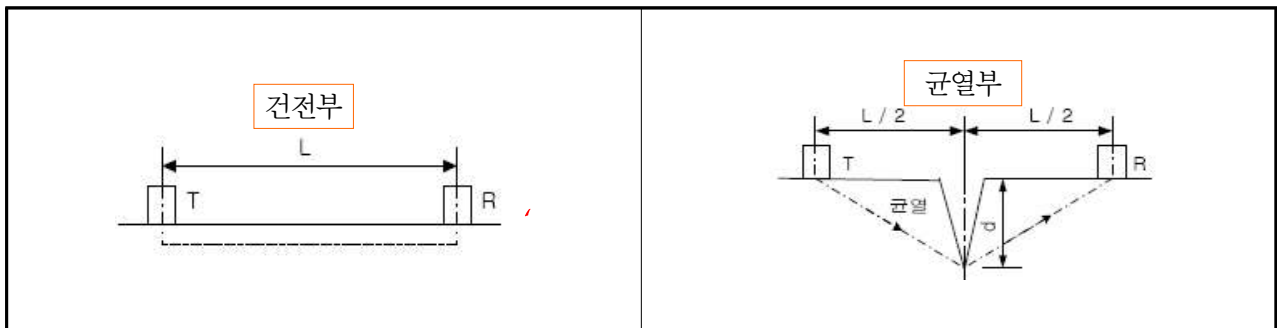

【그림 3.4.10】 T_c-T_0 법에 의한 탐촉자 배치 및 균열깊이 측정방법

3.4.3 시험결과 및 분석

가. 대구방향


1) 콘크리트 강도시험

- 청도1교(대구)의 콘크리트 비파괴강도시험은 상·하부구조에서 반발경도시험(총 36개소) 및 초음파전달속도시험(총 36개소)을 실시하였으며, 검토결과는 【표 3.4.11】, 【표 3.4.12】와 같다.

① 비파괴강도 시험결과

【표 3.4.11】 상부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과(대구)


시험위치		비파괴시험		반발경도법(MPa)			초음파속도법(MPa)			설계 기준 강도 (MPa)
		반발 경도 (R_o)	초음파속도 (V_d)	식①	식②	평균	식③	식④	평균	
상부 구조	S1 캔틸레버	48.3	4.24	27.3	28.0	27.7	28.6	32.4	30.5	27.0
	S2 캔틸레버	51.1	4.17	29.5	29.2	29.4	27.2	30.3	28.8	
	S3 캔틸레버	51.4	4.23	29.8	29.4	29.6	28.3	32.0	30.2	
	S3 캔틸레버	51.6	4.19	29.9	29.4	29.7	27.6	30.9	29.3	
	S4 캔틸레버	49.7	4.18	28.4	28.6	28.5	27.3	30.3	28.8	
	S5 캔틸레버	47.9	4.17	27.0	27.8	27.4	27.0	30.0	28.5	
	S6 캔틸레버	47.5	4.28	26.6	27.6	27.1	29.5	33.9	31.7	
	S6 캔틸레버	49.6	4.19	28.4	28.5	28.5	27.5	30.7	29.1	
	S7 캔틸레버	48.0	4.23	27.1	27.8	27.5	28.4	32.2	30.3	
	S8 캔틸레버	48.2	4.24	27.2	27.9	27.6	28.5	32.3	30.4	
	S8 캔틸레버	49.8	4.26	28.5	28.6	28.6	29.0	33.1	31.1	
	S9 캔틸레버	50.9	4.19	29.4	29.1	29.3	27.5	30.7	29.1	
	S10 캔틸레버	51.2	4.24	29.6	29.2	29.4	28.6	32.4	30.5	
	S10 캔틸레버	47.3	4.20	26.5	27.5	27.0	27.8	31.2	29.5	
	S11 캔틸레버	51.9	4.25	30.2	29.5	29.9	28.8	32.7	30.8	
	S12 캔틸레버	51.2	4.17	29.6	29.2	29.4	27.2	30.2	28.7	
	S12 캔틸레버	47.5	4.25	26.6	27.6	27.1	28.8	32.7	30.8	
	S13 캔틸레버	47.6	4.23	26.8	27.7	27.3	28.3	32.0	30.2	
	S14 캔틸레버	50.5	4.26	29.0	28.9	29.0	29.1	33.2	31.2	
	S15 캔틸레버	49.0	4.17	27.8	28.3	28.1	27.2	30.2	28.7	
	평균			28.3	28.5	28.4	28.1	31.7	29.9	
	표준편차			1.3	0.7	1.0	0.8	1.2	1.0	
	변동계수			4.6	2.5	3.5	2.7	3.8	3.3	

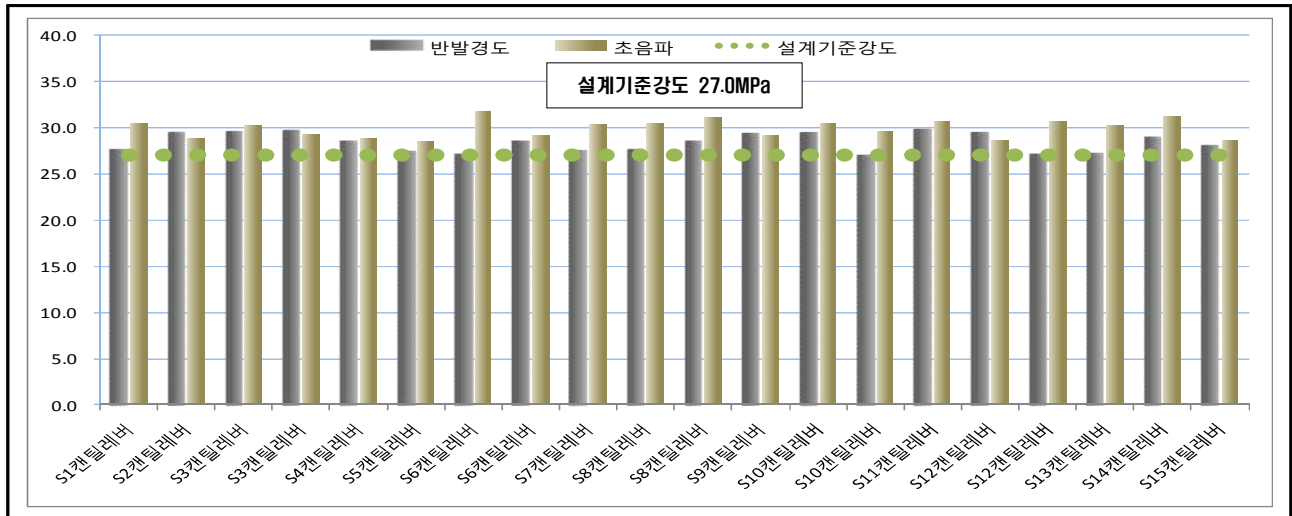

【그림 3.4.11】 상부구조 평균압축강도 추정결과(대구)

【표 3.4.12】 하부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과(대구)

시험위치		비파괴시험		반발경도법(MPa)			초음파속도법(MPa)			설계 기준 강도 (MPa)
		반발 경도 (R_o)	초음파속도 (V_d)	식①	식②	평균	식③	식④	평균	
하부 구조	A1 구체	43.0	4.11	23.1	25.6	24.4	25.9	28.2	27.1	24.0
	A2 구체	42.6	4.14	25.8	27.1	26.5	26.6	29.3	28.0	
	P1 기둥	45.2	4.12	24.8	26.5	25.7	25.9	28.3	27.1	
	P2 기둥	42.7	4.17	22.8	25.4	24.1	27.1	30.2	28.7	
	P3 기둥	44.6	4.19	24.3	26.3	25.3	27.5	30.8	29.2	
	P4 기둥	44.1	4.13	23.9	26.0	25.0	26.2	28.7	27.5	
	P5 기둥	44.1	4.09	23.4	25.7	24.6	25.4	27.4	26.4	
	P6 기둥	43.4	4.15	23.1	25.6	24.4	26.6	29.3	28.0	
	P7 기둥	43.1	4.11	23.2	25.6	24.4	25.9	28.1	27.0	
	P8 기둥	43.2	4.19	25.4	26.8	26.1	27.4	30.6	29.0	
	P9 기둥	45.9	4.16	25.1	26.7	25.9	26.9	29.8	28.4	
	P10 기둥	45.5	4.17	23.4	25.7	24.6	27.2	30.2	28.7	
	P11 기둥	43.4	4.12	23.3	25.7	24.5	26.1	28.6	27.4	
	P12 기둥	43.3	4.11	24.5	26.3	25.4	25.9	28.2	27.1	
	P13 기둥	44.8	4.14	23.1	25.6	24.4	26.4	29.0	27.7	
	P14 기둥	43.0	4.12	22.7	25.4	24.1	26.1	28.5	27.3	
	평 균			23.9	26.0	24.9	26.4	29.1	27.8	
	표준편차			1.0	0.5	0.8	0.6	1.0	0.8	
	변동계수			4.1	2.1	3.1	2.4	3.4	2.9	

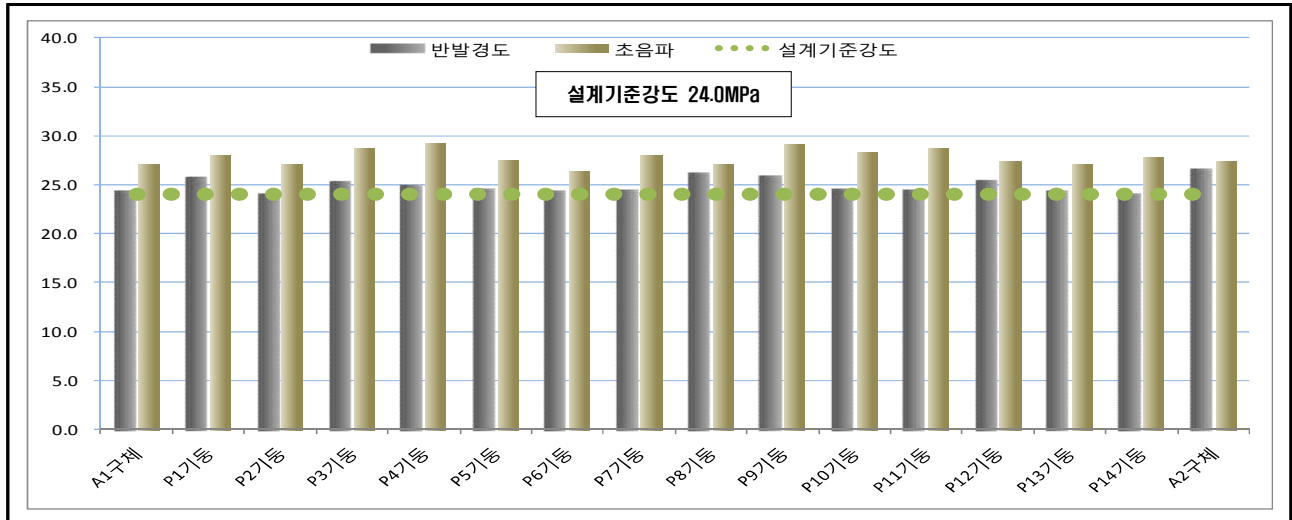

【그림 3.4.12】 하부구조 평균압축강도 추정결과(대구)

- 검토결과, 설계기준 대비 상부구조 : 100.0~117.4%, 하부구조 : 100.4~121.2%로 상·하부 구조 모두 비파괴 추정강도는 모두 100% 이상을 상회한 값이 측정되었다.
- 비파괴 추정식에 의해 평가된 강도는 전구간 강도가 설계기준 대비 100%이상으로 조사 되어 상·하부구조의 콘크리트 강도는 양호한 것으로 판단된다.
- 따라서, 금회 시험을 실시한 청도1교(대구)의 상부구조 및 하부구조에 대한 콘크리트 강도는 공용년수 경과에 따른 강도 저하는 없는 것으로 판단된다.

【표 3.4.13】 비파괴강도 시험결과 분석(대구)

구 분	시험방법	평균강도(A)	설계기준강도(B)	A/B×100(%)
상부 구조	반발경도법	27.0~29.9	27.0	100.0~110.7
	초음파속도법	28.5~31.7		105.5~117.4
하부 구조	반발경도법	24.1~26.5	24.0	100.4~110.4
	초음파속도법	26.4~29.1		110.0~121.2

② 기 점검 결과와의 비교

【표 3.4.14】 비파괴강도 기 점검 결과와의 비교(대구)

구 분		'13년 정밀점검	금회 정밀안전진단	설계기준강도
반발경도법	상부구조	27.4~29.6	27.0~29.9	27.0
	하부구조	25.1~26.0	24.1~26.5	24.0
검토의견		▪ 기 정밀점검('13년)과 비교·분석한 결과, 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 전반적으로 공용기간 경과에 따른 콘크리트 구조물에 강도저하는 없는 것으로 판단됨.		

2) 철근탐사시험

철근탐사기(RC-Radar)를 이용한 철근탐사시험은 총 36개소(상부구조 20개소, 하부구조 16개소)를 실시하였으며, 측정된 배근간격 및 피복두께는 일부 미소한 차이는 있었으나 전반적으로 설계도면과 근사한 것으로 확인되었다.

【표 3.4.15】 철근탐사 시험결과(대구)

시험위치		철근종류	측정치(mm)		설계치(mm)		비고
			배근간격	피복두께	배근간격	피복두께	
상부 구조	S1 캔틸레버 하면	주철근	126.0	47.0	125.0	50.0	
		배력철근	163.0	55.0	150.0	50.0	
	S2 캔틸레버 하면	주철근	126.0	49.0	125.0	50.0	
		배력철근	153.0	58.0	150.0	50.0	
	S3 캔틸레버 하면	주철근	125.0	49.0	125.0	50.0	
		배력철근	101.0	58.0	100.0	50.0	
	S3 캔틸레버 하면	주철근	110.0	50.0	100.0	50.0	
		배력철근	110.0	57.0	100.0	50.0	
	S4 캔틸레버 하면	주철근	128.0	56.0	125.0	50.0	
		배력철근	101.0	57.0	100.0	50.0	
	S5 캔틸레버 하면	주철근	123.0	53.0	125.0	50.0	
		배력철근	154.0	57.0	150.0	50.0	
	S6 캔틸레버 하면	주철근	127.0	53.0	125.0	50.0	
		배력철근	158.0	55.0	150.0	50.0	
	S6 캔틸레버 하면	주철근	111.0	52.0	100.0	50.0	
		배력철근	150.0	58.0	150.0	50.0	
	S7 캔틸레버 하면	주철근	126.0	54.0	125.0	50.0	
		배력철근	105.0	58.0	100.0	50.0	
	S8 캔틸레버 하면	주철근	109.0	53.0	100.0	50.0	
		배력철근	143.0	58.0	150.0	50.0	
	S8 캔틸레버 하면	주철근	128.0	52.0	125.0	50.0	
		배력철근	110.0	53.0	100.0	50.0	
	S9 캔틸레버 하면	주철근	125.0	57.0	125.0	50.0	
		배력철근	110.0	59.0	100.0	50.0	
	S10 캔틸레버 하면	주철근	125.0	56.0	125.0	50.0	
		배력철근	93.0	59.0	100.0	50.0	
	S10 캔틸레버 하면	주철근	123.0	53.0	125.0	50.0	
		배력철근	98.0	57.0	100.0	50.0	
	S11 캔틸레버 하면	주철근	110.0	54.0	100.0	50.0	
		배력철근	115.0	57.0	100.0	50.0	
	S12 캔틸레버 하면	주철근	105.0	53.0	100.0	50.0	
		배력철근	143.0	56.0	150.0	50.0	
	S12 캔틸레버 하면	주철근	124.0	54.0	125.0	50.0	
		배력철근	155.0	55.0	150.0	50.0	
	S13 캔틸레버 하면	주철근	101.0	49.0	100.0	50.0	
		배력철근	100.0	57.0	100.0	50.0	
	S14 캔틸레버 하면	주철근	125.0	56.0	125.0	50.0	
		배력철근	110.0	58.0	100.0	50.0	
	S15 캔틸레버 하면	주철근	126.0	53.0	125.0	50.0	
		배력철근	145.0	57.0	150.0	50.0	

【표 3.4.15】 철근탐사 시험결과(대구,계속)

시험위치		철근종류	측정치(mm)		설계치(mm)		비고
			배근간격	피복두께	배근간격	피복두께	
하부 구조	A1 구체	수직철근	250.0	105.0	250.0	100.0	
		수평철근	140.0	105.0	150.0	100.0	
	A2 구체	수직철근	251.0	102.0	250.0	100.0	
		수평철근	148.0	90.0	150.0	100.0	
	P1 기둥	수직철근	123.0	103.0	124.0	100.0	
		수평철근	153.0	96.0	150.0	100.0	
	P2 기둥	수직철근	126.0	104.0	124.0	100.0	
		수평철근	153.0	95.0	150.0	100.0	
	P3 기둥	수직철근	125.0	107.0	124.0	100.0	
		수평철근	152.0	96.0	150.0	100.0	
	P4 기둥	수직철근	120.0	113.0	124.0	100.0	
		수평철근	150.0	90.0	150.0	100.0	
	P5 기둥	수직철근	120.0	106.0	124.0	100.0	
		수평철근	153.0	100.0	150.0	100.0	
	P6 기둥	수직철근	126.0	107.0	124.0	100.0	
		수평철근	151.0	99.0	150.0	100.0	
	P7 기둥	수직철근	121.0	109.0	124.0	100.0	
		수평철근	150.0	109.0	150.0	100.0	
	P8 기둥	수직철근	120.0	109.0	124.0	100.0	
		수평철근	149.0	94.0	150.0	100.0	
	P9 기둥	수직철근	120.0	103.0	124.0	100.0	
		수평철근	288.0	101.0	300.0	100.0	
	P10 기둥	수직철근	120.0	101.0	124.0	100.0	
		수평철근	299.0	94.0	300.0	100.0	
	P11 기둥	수직철근	122.0	109.0	124.0	100.0	
		수평철근	291.0	96.0	300.0	100.0	
	P12 기둥	수직철근	123.0	106.0	124.0	100.0	
		수평철근	294.0	97.0	300.0	100.0	
	P13 기둥	수직철근	126.0	107.0	124.0	100.0	
		수평철근	300.0	104.0	300.0	100.0	
	P14 기둥	수직철근	122.0	109.0	124.0	100.0	
		수평철근	295.0	106.0	300.0	100.0	


3) 탄산화 깊이 측정

탄산화 깊이 측정은 총 9개소(상부구조 3개소, 하부구조 6개소)에서 실시하였다. 실측한 최소 피복두께와 탄산화 깊이를 비교한 결과, 전 개소의 탄산화 잔여깊이가 30.0mm 이상을 초과한 상태로 측정되어 상태평가 “a”로 평가되었으며, 철근까지의 탄산화 도달시간은 시험개소 모두 100년 이상으로 측정되어 탄산화로 인한 내구성 저하 가능성은 없는 상태로 분석되었다.

① 탄산화 깊이 측정결과

【표 3.4.16】 탄산화 깊이 측정결과 및 평가(대구)

시험위치		탄산화 깊이 (mm)	실측 피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	평가 결과	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	비 고
상부 구조	S4 캔틸레버 하면	2.5	56.0	53.5	a	0.79	4,972	
	S8 캔틸레버 하면	4.0	53.0	49.0	a	1.26	1,732	
	S12 캔틸레버 하면	5.0	53.0	48.0	a	1.58	1,126	
하부 구조	A1 구체	2.5	105.0	102.5	a	0.79	17,630	
	A2 구체	3.0	90.0	87.0	a	0.95	9,030	
	P1 기둥	2.5	96.0	93.5	a	0.79	14,828	
	P9 기둥	3.5	101.0	97.5	a	1.11	8,268	
	P10 기둥	3.5	94.0	90.5	a	1.11	7,142	
	P12 기둥	4.0	97.0	93.0	a	1.26	5,919	

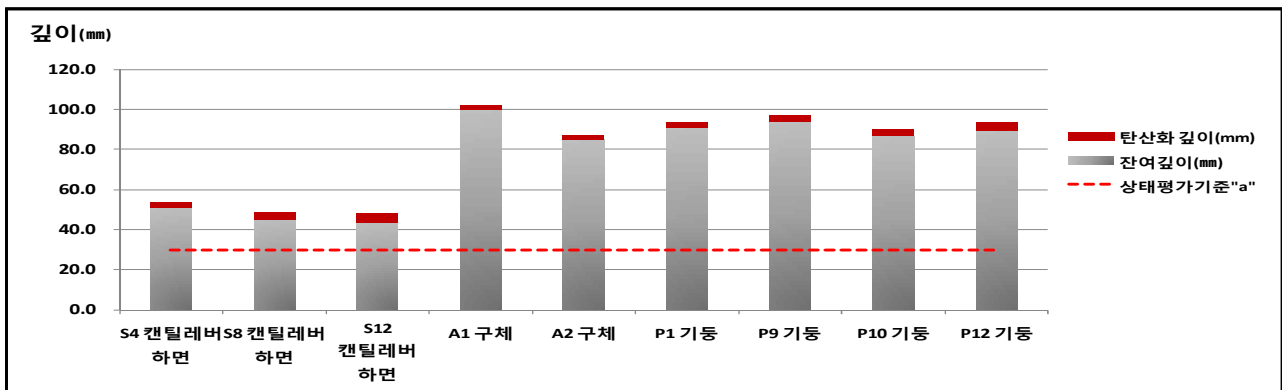

【그림 3.4.13】 탄산화 깊이 측정결과(대구)

② 기 점검 결과와의 비교

【표 3.4.17】 탄산화 깊이 기 점검 결과와의 비교(대구)

구 분		'13년 정밀점검	금회 정밀안전진단	비 고
탄산화 진행깊이 (mm)	상부구조	4.0~5.0	2.5~5.0	측정위치에 따른 편차.
	하부구조	8.0~10.0	2.5~4.0	
검토의견		▪ 기 정밀점검('13년)과 비교·분석한 결과, 측정위치에 따른 편차가 다소 존재하나 탄산화로 인한 철근의 부식발생 우려는 없는 것으로 확인되어 양호한 것으로 판단됨		

4) 염화물함유량 시험

염화물함유량 시험은 총 3개소(상부구조 1개소, 하부구조 2개소)에서 깊이별 시험을 실시한 결과, 전 개소에서 철근의 부식환경이 없는 0.3kg/m^3 이하로 확인되었다.

【표 3.4.18】 염화물 함유량 시험결과 및 평가(대구)

시험위치			실측 피복두께 (mm)	염화물 함유량		평가 결과	비 고
				Cl^- (%)	Cl^- (kg/m ³)		
상부구조	S8 캔틸레버	0~20mm	53.0	0.0024	0.054	a	
		20~40mm		0.0017	0.039	a	
하부구조	A2 구체	0~20mm	90.0	0.0020	0.046	a	
		20~40mm		0.0008	0.019	a	
	P9 기둥	0~20mm	101.0	0.0016	0.036	a	
		20~40mm		0.0007	0.017	a	

※ 콘크리트 환산 염화물 함유량(kg/m³) = 전 염화물 함유량(Cl^-)% / 100 × 콘크리트 단위중량(2,263kg/m³)



【그림 3.4.14】 염화물시험 측정결과(대구)

나. 부산방향


1) 콘크리트 강도시험

- 청도1교(부산)의 콘크리트 비파괴강도시험은 상·하부구조에서 반발경도시험(총 36개소) 및 초음파전달속도시험(총 36개소)을 실시하였으며, 검토결과는 【표 3.4.19】, 【표 3.4.20】와 같다.

① 비파괴강도 시험결과

【표 3.4.19】 상부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과(부산)


시험위치		비파괴시험		반발경도법(MPa)			초음파속도법(MPa)			설계 기준 강도 (MPa)
		반발 경도 (R_o)	초음파속도 (V_d)	식①	식②	평균	식③	식④	평균	
상부 구조	S1캔틸레버	51.3	4.19	29.7	29.3	29.5	27.5	30.8	29.2	27.0
	S2캔틸레버	47.5	4.23	26.6	27.6	27.1	28.4	32.2	30.3	
	S3캔틸레버	51.1	4.19	29.5	29.2	29.4	27.4	30.6	29.0	
	S4캔틸레버	49.1	4.18	28.0	28.3	28.2	27.2	30.3	28.8	
	S4캔틸레버	51.3	4.24	29.7	29.3	29.5	28.6	32.5	30.6	
	S5캔틸레버	51.5	4.18	29.9	29.4	29.7	27.3	30.4	28.9	
	S6캔틸레버	47.8	4.18	26.9	27.7	27.3	27.3	30.4	28.9	
	S7캔틸레버	47.5	4.28	26.6	27.6	27.1	29.5	33.9	31.7	
	S8캔틸레버	49.6	4.26	28.4	28.5	28.5	29.0	33.1	31.1	
	S8캔틸레버	47.5	4.21	26.6	27.6	27.1	28.0	31.6	29.8	
	S9캔틸레버	47.9	4.18	27.0	27.8	27.4	27.3	30.4	28.9	
	S10캔틸레버	49.5	4.18	28.3	28.5	28.4	27.3	30.3	28.8	
	S10캔틸레버	47.5	4.28	26.6	27.6	27.1	29.5	33.9	31.7	
	S11캔틸레버	49.7	4.26	28.4	28.6	28.5	29.1	33.2	31.2	
	S12캔틸레버	51.5	4.18	29.9	29.4	29.7	27.3	30.4	28.9	
	S12캔틸레버	51.2	4.26	29.6	29.2	29.4	28.9	33.0	31.0	
	S13캔틸레버	47.7	4.19	26.8	27.7	27.3	27.5	30.7	29.1	
	S14캔틸레버	47.6	4.18	26.8	27.7	27.3	27.3	30.4	28.9	
	S15캔틸레버	49.5	4.17	28.3	28.5	28.4	27.2	30.2	28.7	
	S15캔틸레버	49.4	4.17	28.2	28.4	28.3	27.1	30.1	28.6	
평균				28.1	28.4	28.2	27.9	31.4	29.7	
표준편차				1.3	0.7	1.0	0.9	1.4	1.1	
변동계수				4.6	2.5	3.5	3.1	4.3	3.7	

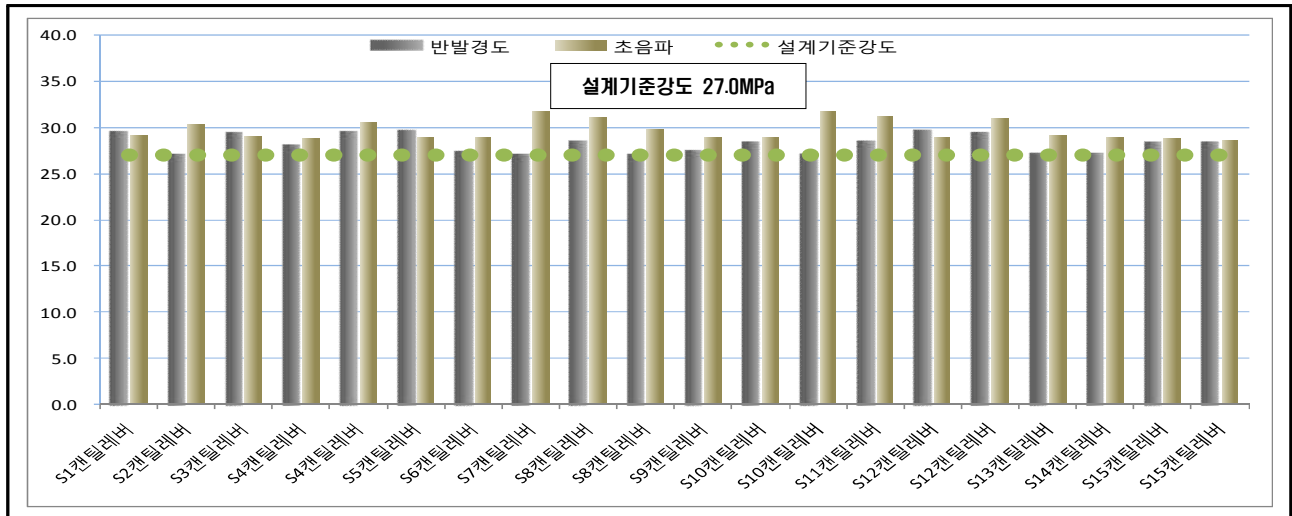

【그림 3.4.15】 상부구조 평균압축강도 추정결과(부산)

【표 3.4.20】 하부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과(부산)

시험위치		비파괴시험		반발경도법(MPa)			초음파속도법(MPa)			설계 기준 강도 (MPa)
		반발 경도 (R_o)	초음파속도 (V_d)	식①	식②	평균	식③	식④	평균	
하부 구조	A1 구체	46.8	4.07	26.1	27.3	26.7	25.0	26.8	25.9	24.0
	A2 구체	46.2	4.15	23.1	25.6	24.4	26.7	29.5	28.1	
	P1 기둥	43.0	4.11	26.3	27.3	26.8	25.7	28.0	26.9	
	P2 기둥	47.0	4.15	22.8	25.4	24.1	26.7	29.5	28.1	
	P3 기둥	42.7	4.15	23.7	25.9	24.8	26.8	29.5	28.2	
	P4 기둥	43.8	4.18	24.4	26.3	25.4	27.3	30.4	28.9	
	P5 기둥	44.7	4.13	25.1	26.7	25.9	26.2	28.7	27.5	
	P6 기둥	45.5	4.17	23.6	25.8	24.7	27.1	30.1	28.6	
	P7 기둥	43.6	4.18	23.1	25.6	24.4	27.3	30.4	28.9	
	P8 기둥	43.1	4.13	26.3	27.3	26.8	26.2	28.7	27.5	
	P9 기둥	47.0	4.16	23.3	25.7	24.5	27.0	29.9	28.5	
	P10 기둥	43.3	4.14	23.1	25.6	24.4	26.4	29.0	27.7	
	P11 기둥	43.0	4.16	25.7	27.0	26.4	26.9	29.9	28.4	
	P12 기둥	46.3	4.13	23.4	25.7	24.6	26.2	28.7	27.5	
	P13 기둥	43.4	4.13	26.8	27.7	27.3	26.2	28.7	27.5	
	P14 기둥	47.6	4.16	25.6	27.0	26.3	26.8	29.7	28.3	
	평 균			24.5	26.4	25.4	26.5	29.2	27.9	
	표준편차			1.4	0.8	1.1	0.6	0.9	0.8	
	변동계수			5.8	3.0	4.4	2.3	3.2	2.8	

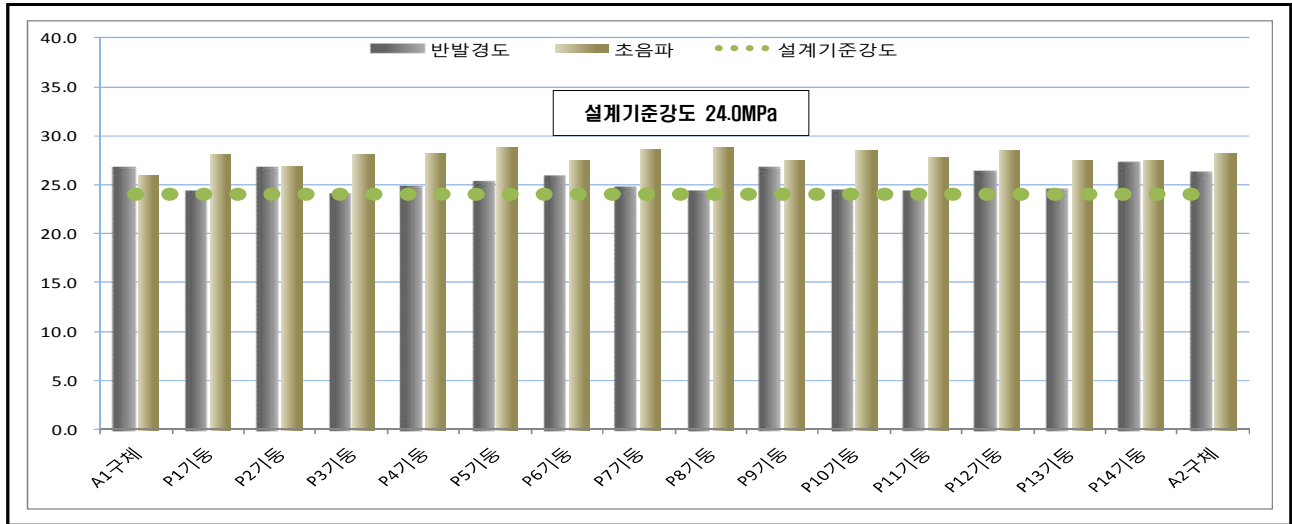

【그림 3.4.16】 하부구조 평균압축강도 추정결과(부산)

- 검토결과, 설계기준 대비 상부구조 : 100.3~117.4%, 하부구조 : 100.4~120.0%로 상·하부구조 모두 비파괴 추정강도는 모두 100% 이상을 상회한 값이 측정되었다.
- 비파괴 추정식에 의해 평가된 강도는 전구간 강도가 설계기준 대비 100%이상으로 조사되어 상·하부구조의 콘크리트 강도는 양호한 것으로 판단된다.
- 따라서, 금회 시험을 실시한 청도1교(부산)의 상부구조 및 하부구조에 대한 콘크리트 강도는 공용년수 경과에 따른 강도 저하는 없는 것으로 판단된다.

【표 3.4.21】 비파괴강도 시험결과 분석(부산)

구 분	시험방법	평균강도(A)	설계기준강도(B)	A/B×100(%)
상부구조	반발경도법	27.1~29.7	27.0	100.3~110.0
	초음파속도법	28.6~31.7		105.9~117.4
하부구조	반발경도법	24.1~27.3	24.0	100.4~113.7
	초음파속도법	25.9~28.8		107.9~120.0

② 기 점검 결과와의 비교

【표 3.4.22】 비파괴강도 기 점검 결과와의 비교(부산)

구 분		'13년 정밀점검	금회 정밀안전진단	설계기준강도
반발경도법	상부구조	26.3~29.8	27.1~29.7	27.0
	하부구조	24.7~26.2	24.1~27.3	24.0
검토의견		▪ 기 정밀점검('13년)과 비교·분석한 결과, 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 전반적으로 공용기간 경과에 따른 콘크리트 구조물에 강도저하는 없는 것으로 판단됨.		

2) 철근탐사시험

철근탐사기(RC-Radar)를 이용한 철근탐사시험은 총 36개소(상부구조 20개소, 하부구조 16개소)를 실시하였으며, 측정된 배근간격 및 피복두께는 일부 미소한 차이는 있었으나 전반적으로 설계도면과 근사한 것으로 확인되었다.

【표 3.4.23】 철근탐사 시험결과(부산)

시험위치		철근종류	측정치(mm)		설계치(mm)		비고
			배근간격	피복두께	배근간격	피복두께	
상부 구조	S1 캔틸레버 하면	주철근	126.0	53.0	125.0	50.0	
		배력철근	100.0	59.0	100.0	50.0	
	S2 캔틸레버 하면	주철근	125.0	52.0	125.0	50.0	
		배력철근	104.0	56.0	100.0	50.0	
	S3 캔틸레버 하면	주철근	124.0	56.0	125.0	50.0	
		배력철근	99.0	57.0	100.0	50.0	
	S4 캔틸레버 하면	주철근	108.0	48.0	100.0	50.0	
		배력철근	98.0	56.0	100.0	50.0	
	S4 캔틸레버 하면	주철근	124.0	53.0	125.0	50.0	
		배력철근	103.0	58.0	100.0	50.0	
	S5 캔틸레버 하면	주철근	124.0	51.0	125.0	50.0	
		배력철근	145.0	59.0	150.0	50.0	
	S6 캔틸레버 하면	주철근	109.0	51.0	100.0	50.0	
		배력철근	105.0	52.0	100.0	50.0	
	S7 캔틸레버 하면	주철근	103.0	55.0	100.0	50.0	
		배력철근	98.0	58.0	100.0	50.0	
	S8 캔틸레버 하면	주철근	108.0	53.0	100.0	50.0	
		배력철근	148.0	56.0	150.0	50.0	
	S8 캔틸레버 하면	주철근	125.0	54.0	125.0	50.0	
		배력철근	100.0	54.0	100.0	50.0	
	S9 캔틸레버 하면	주철근	125.0	52.0	125.0	50.0	
		배력철근	94.0	55.0	100.0	50.0	
	S10 캔틸레버 하면	주철근	127.0	54.0	125.0	50.0	
		배력철근	99.0	58.0	100.0	50.0	
	S10 캔틸레버 하면	주철근	125.0	53.0	125.0	50.0	
		배력철근	140.0	55.0	150.0	50.0	
	S11 캔틸레버 하면	주철근	126.0	51.0	125.0	50.0	
		배력철근	141.0	54.0	150.0	50.0	
	S12 캔틸레버 하면	주철근	105.0	48.0	100.0	50.0	
		배력철근	143.0	55.0	150.0	50.0	
	S12 캔틸레버 하면	주철근	107.0	51.0	100.0	50.0	
		배력철근	150.0	58.0	150.0	50.0	
	S13 캔틸레버 하면	주철근	124.0	49.0	125.0	50.0	
		배력철근	99.0	53.0	100.0	50.0	
	S14 캔틸레버 하면	주철근	123.0	53.0	125.0	50.0	
		배력철근	103.0	55.0	102.5	50.0	
	S15 캔틸레버 하면	주철근	126.0	48.0	125.0	50.0	
		배력철근	97.0	54.0	100.0	50.0	
	S15 캔틸레버 하면	주철근	106.0	49.0	100.0	50.0	
		배력철근	148.0	55.0	150.0	50.0	

【표 3.4.23】 철근탐사 시험결과(부산,계속)

시험위치		철근종류	측정치(mm)		설계치(mm)		비고
			배근간격	피복두께	배근간격	피복두께	
하부 구조	A1 구체	수직철근	253.0	109.0	250.0	100.0	
		수평철근	140.0	108.0	150.0	100.0	
	A2 구체	수직철근	245.0	105.0	250.0	100.0	
		수평철근	145.0	98.0	150.0	100.0	
	P1 기둥	수직철근	126.0	102.0	124.0	100.0	
		수평철근	149.0	100.0	150.0	100.0	
	P2 기둥	수직철근	121.0	107.0	124.0	100.0	
		수평철근	150.0	91.0	150.0	100.0	
	P3 기둥	수직철근	120.0	103.0	124.0	100.0	
		수평철근	320.0	97.0	300.0	100.0	
	P4 기둥	수직철근	122.0	93.0	124.0	100.0	
		수평철근	160.0	91.0	150.0	100.0	
	P5 기둥	수직철근	124.0	108.0	124.0	100.0	
		수평철근	151.0	95.0	150.0	100.0	
	P6 기둥	수직철근	125.0	106.0	124.0	100.0	
		수평철근	148.0	91.0	150.0	100.0	
	P7 기둥	수직철근	124.0	105.0	124.0	100.0	
		수평철근	149.0	94.0	150.0	100.0	
	P8 기둥	수직철근	122.0	107.0	124.0	100.0	
		수평철근	150.0	96.0	150.0	100.0	
	P9 기둥	수직철근	124.0	104.0	124.0	100.0	
		수평철근	158.0	92.0	103.6	100.0	
	P10 기둥	수직철근	123.0	107.0	124.0	100.0	
		수평철근	293.0	95.0	300.0	100.0	
	P11 기둥	수직철근	124.0	98.0	124.0	100.0	
		수평철근	301.0	92.0	300.0	100.0	
	P12 기둥	수직철근	120.0	101.0	124.0	100.0	
		수평철근	299.0	93.0	300.0	100.0	
	P13 기둥	수직철근	120.0	101.0	124.0	100.0	
		수평철근	300.0	91.0	300.0	100.0	
	P14 기둥	수직철근	126.0	108.0	124.0	100.0	
		수평철근	290.0	93.0	300.0	100.0	


3) 탄산화 깊이 측정

탄산화 깊이 측정은 총 9개소(상부구조 3개소, 하부구조 6개소)에서 실시하였다. 실측한 최소 피복두께와 탄산화 깊이를 비교한 결과, 전 개소의 탄산화 잔여깊이가 30.0mm 이상을 초과한 상태로 측정되어 상태평가 “a”로 평가되었으며, 철근까지의 탄산화 도달시간은 시험개소 모두 100년 이상으로 측정되어 탄산화로 인한 내구성 저하 가능성은 없는 상태로 분석되었다.

① 탄산화 깊이 측정결과

【표 3.4.24】 탄산화 깊이 측정결과 및 평가(부산)

시험위치		탄산화 깊이 (mm)	실측 피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	평가 결과	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	비 고
상부 구조	S4 캔틸레버 하면	2.0	53.0	51.0	a	0.63	7,092	
	S8 캔틸레버 하면	2.5	54.0	51.5	a	0.79	4,587	
	S12 캔틸레버 하면	2.0	51.0	49.0	a	0.63	6,595	
하부 구조	A1 구체	3.0	108.0	105.0	a	0.95	12,830	
	A2 구체	4.0	98.0	94.0	a	1.26	6,029	
	P1 기둥	6.0	100.0	94.0	a	1.90	2,768	
	P9 기둥	4.0	92.0	88.0	a	1.26	5,315	
	P10 기둥	3.0	95.0	92.0	a	0.95	10,081	
	P12 기둥	4.5	93.0	88.5	a	1.42	4,243	

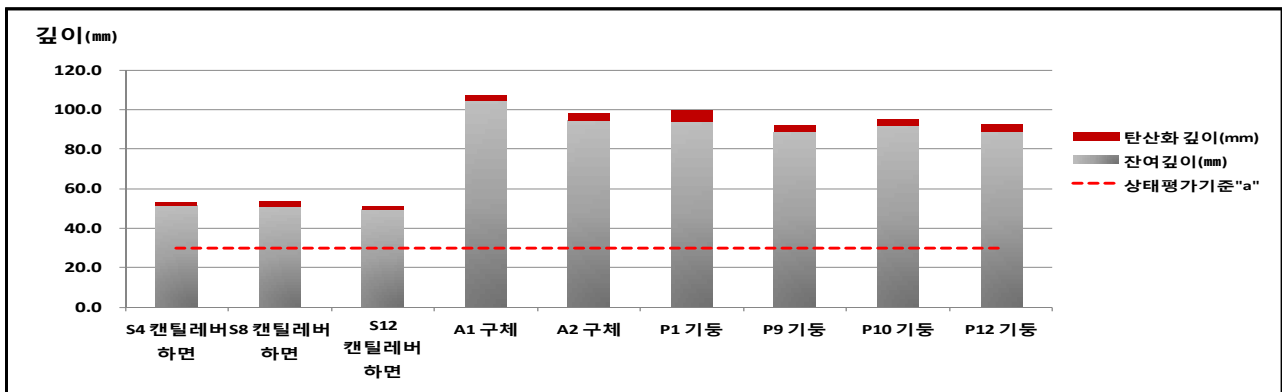

【그림 3.4.17】 탄산화 깊이 측정결과(부산)

② 기 점검 결과와의 비교

【표 3.4.25】 탄산화 깊이 기 점검 결과와의 비교(부산)

구 분		'13년 정밀점검	금회 정밀안전진단	비 고
탄산화 진행깊이 (mm)	상부구조	4.0~5.0	2.0~2.5	측정위치에 따른 편차.
	하부구조	8.0~9.0	3.0~6.0	
검토의견		▪ 기 정밀점검('13년)과 비교·분석한 결과, 측정위치에 따른 편차가 다소 존재하나 탄산화로 인한 철근의 부식발생 우려는 없는 것으로 확인되어 양호한 것으로 판단됨		


4) 염화물함유량 시험

염화물함유량 시험은 총 3개소(상부구조 1개소, 하부구조 2개소)에서 깊이별 시험을 실시한 결과, 전 개소에서 철근의 부식환경이 없는 0.3kg/m^3 이하로 확인되었다.

【표 3.4.26】 염화물 함유량 시험결과 및 평가(부산)

시험위치			실측 피복두께 (mm)	염화물 함유량		평가 결과	비 고
				Cl^- (%)	Cl^- (kg/m ³)		
상부구조	S12 캔틸레버	0~20mm	51.0	0.0017	0.039	a	
		20~40mm		0.0008	0.019	a	
하부구조	A2 구체	0~20mm	98.0	0.0020	0.044	a	
		20~40mm		0.0007	0.017	a	
	P9 기둥	0~20mm	92.0	0.0017	0.037	a	
		20~40mm		0.0005	0.011	a	

※ 콘크리트 환산 염화물 함유량(kg/m³) = 전 염화물 함유량(Cl^-)% / 100 × 콘크리트 단위중량(2,263kg/m³)

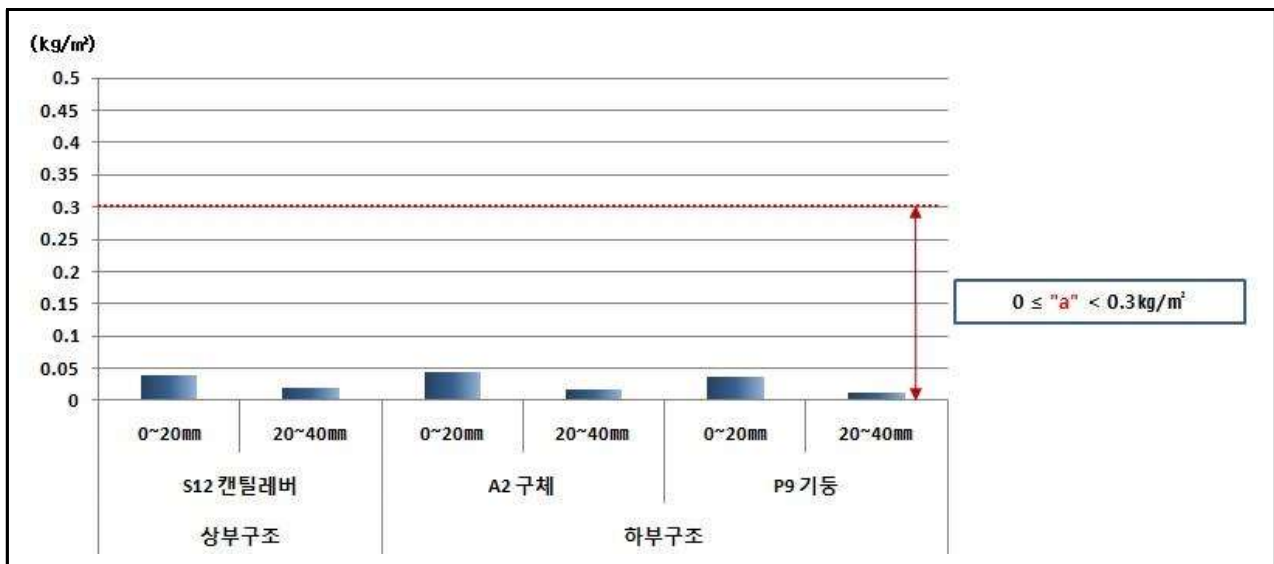

【그림 3.4.18】 염화물시험 측정결과(부산)

3.5 강제 내구성조사

3.5.1 개 요

가. 개 요

공용 중 교량에 있어서 강제 비파괴조사는 강구조의 주요 부재에 대한 제작상태 및 결함의 분포 현황을 조사하고, 그 결과를 분석하여 교량 전체의 내구성평가에 요구되는 기초자료를 제공하기 위하여 실시한다.

나. 조사 현황 및 위치

1) 조사 현황 및 선정사유

본 과업에서 강제 비파괴조사를 위해 초음파탐상시험(UT)을 실시하였다. 본 교량의 초음파 탐상시험은 강제 비파괴시험에 앞서 강제 용접부에 대한 외관조사 결과를 토대로 용접결함 및 결함 의심부위가 없는 경우 타부위에 비해 구조적 취약부위인 맞대기용접부에 대해서 시험을 실시하도록 되어 있다. (과업지시서와 『안전점검 및 정밀안전진단 세부지침_교량편 (2010.12, 국토교통부/한국시설안전공단)』 참조)


청도1교는 약 10년여년 정도의 공용기간이 경과한 상태로 현재 강제 용접부에 문제가 될 만한 용접결함이 없는 양호한 상태로 조사되어 상기 언급한 과업지시서 및 세부지침에 따라 책임기술자의 판단하에 필렛용접구간의 시험은 실시하지 않았으며, 인장 및 교번구간의 맞대기이음부에 대해서 초음파탐상시험을 실시하였다. 각 부재별 강제 비파괴시험 현황은 다음과 같다.

【표 3.5.1】 강제 비파괴시험 현황

조사위치	대구방향	부산방향	비고
G1	30	20	
G2	30	30	
G3	N/A	30	
합 계	60	80	
세부지침 기준수량	60	80	


※ 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침 상 기준수량(강제 초음파탐상시험) : 2개소/경간별 거더(맞대기 용접부)

2) 조사 사진

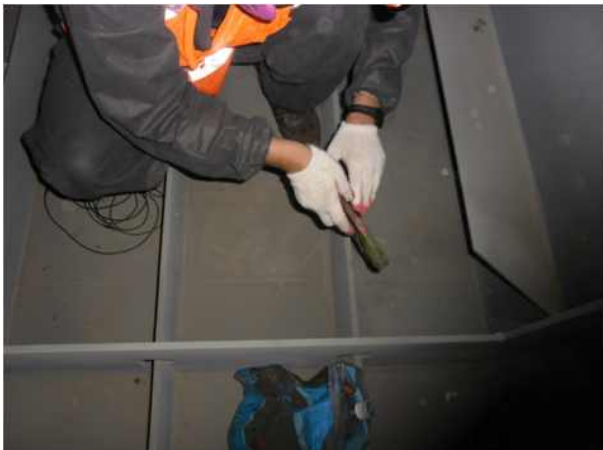	
초음파 탐상 검사를 위한 전처리	초음파 탐상 검사를 위한 접촉매질 적용
	
	
초음파 탐상 검사	


【사진 3.5.1】 강재 내구성조사 전경

3) 강재 내구성조사 위치도(대구)

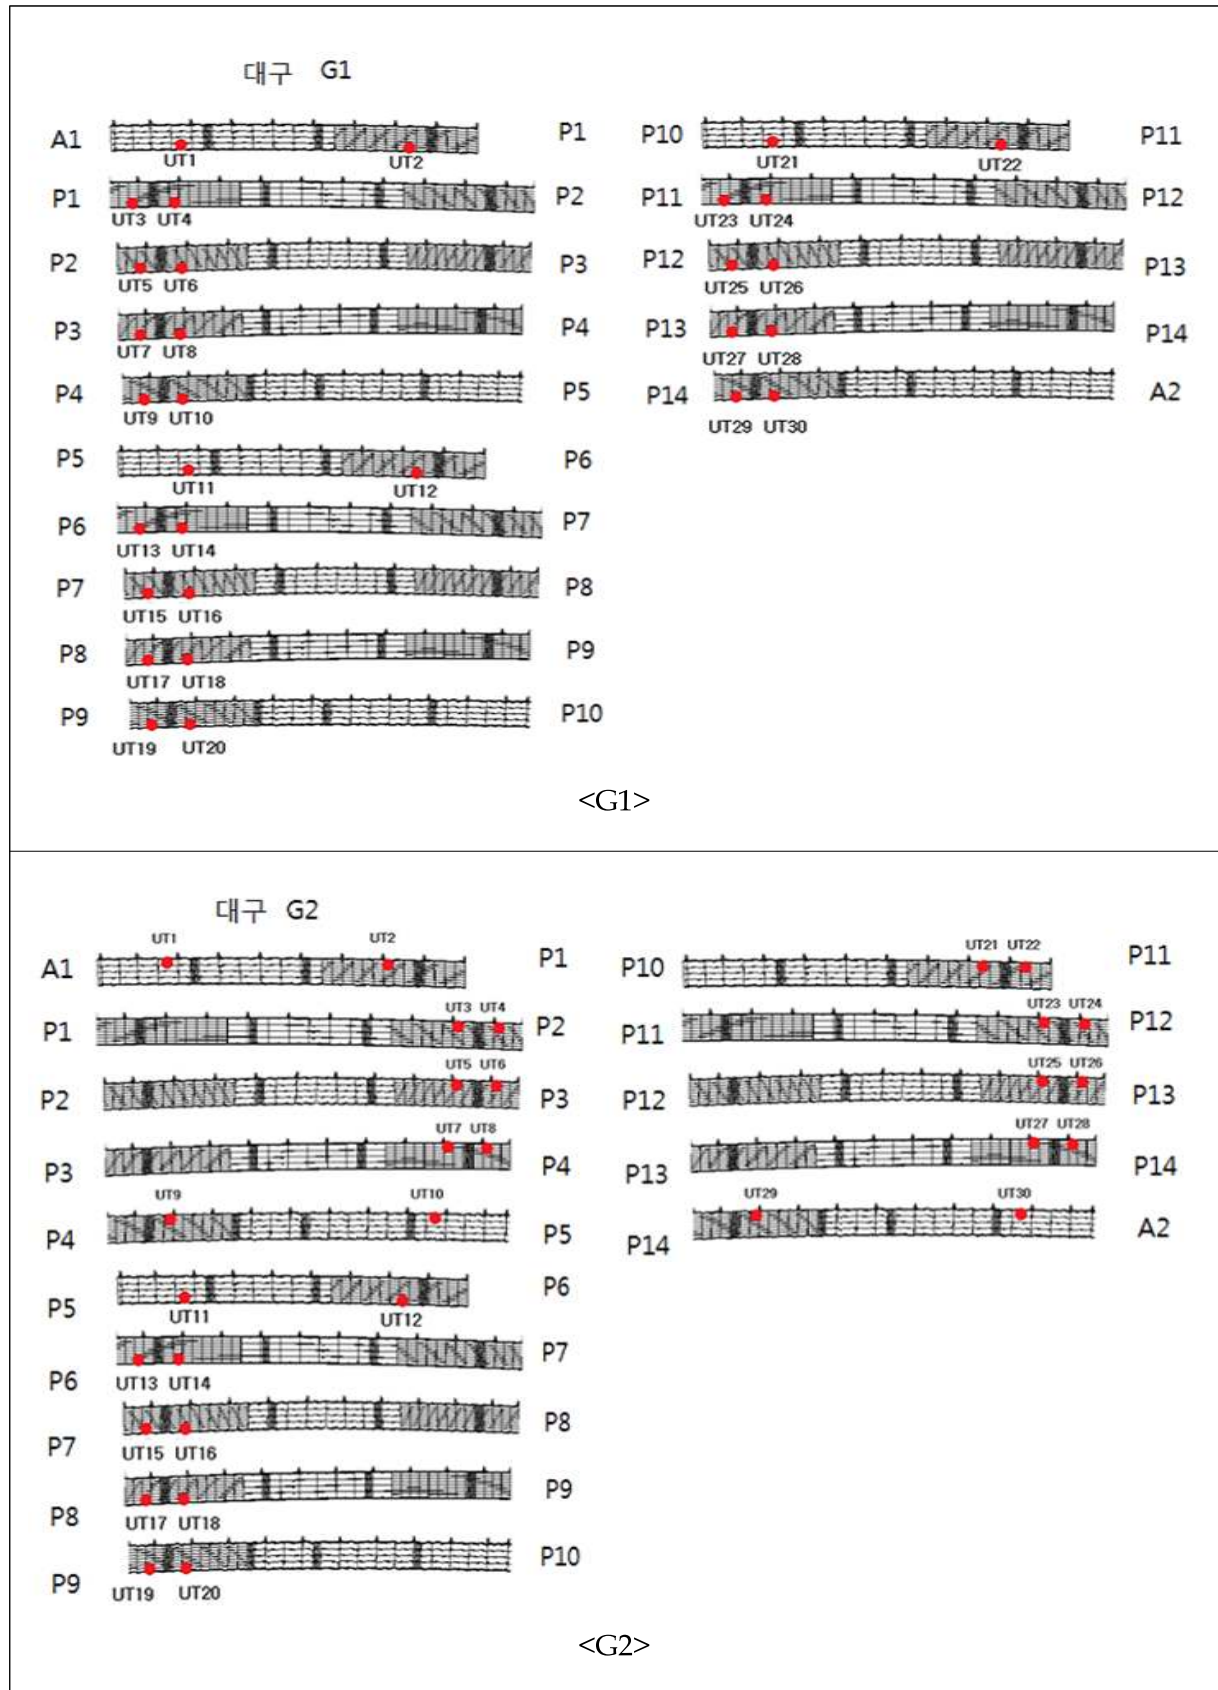

【그림 3.5.1】 강재 내구성조사 위치도(대구)

4) 강재 내구성조사 위치도(부산)

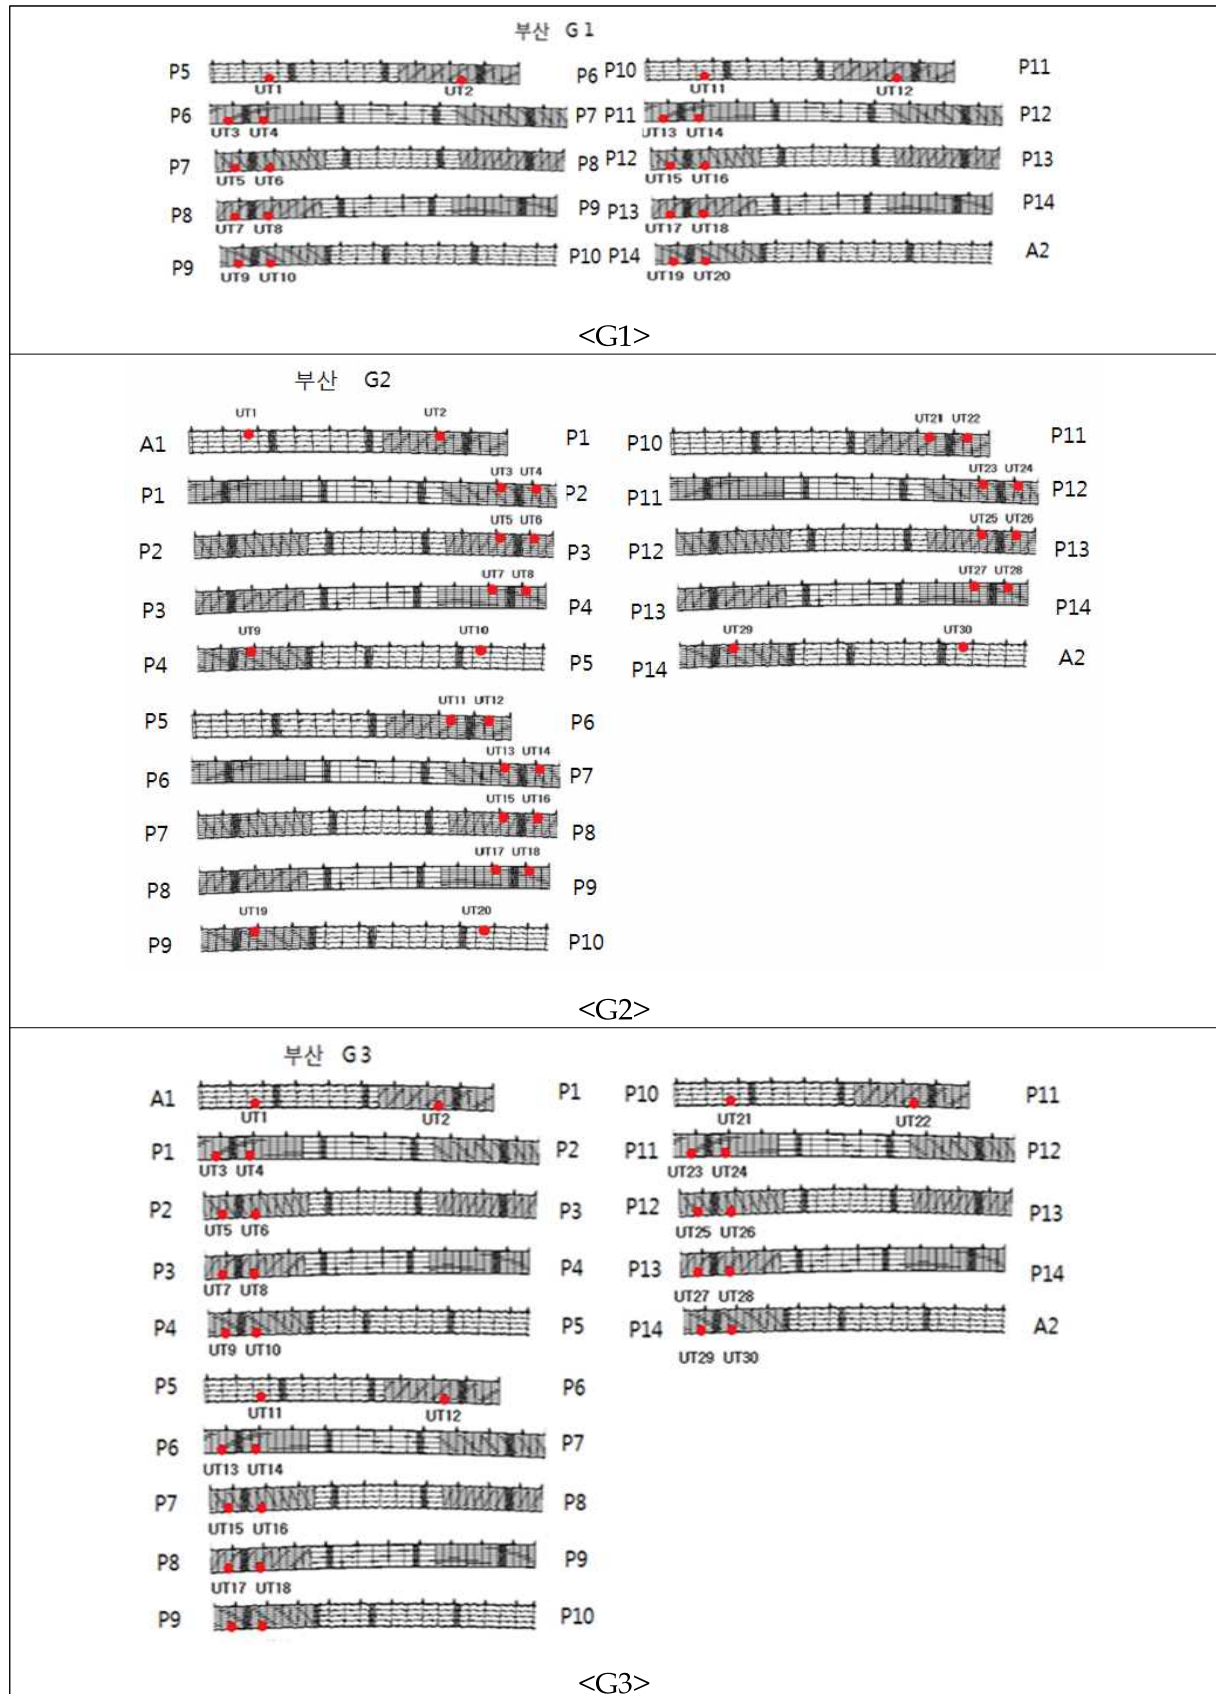

【그림 3.5.2】 강재 내구성조사 위치도(부산)

3.5.2 시험내용 및 평가기준

가. 초음파탐상시험(UT : Ultrasonic Testing)


1) 개 요

가청 주파수 이상의 주파수를 갖는 초음파(20,000Hz이상)를 시험체 내에 전달하여 초음파 진행경로 상에 존재하는 결함부로부터 반사하는 초음파 신호를 수신하여 탐상기 CRT 스크린 상에서 에코파형을 확인함으로써 결함의 존재 여부 및 결함 정보를 알아내는 검사방법이다.

초음파의 종류는 크게 수직법과 사각법으로 대별되며, 수직법은 탐촉자를 시험체에 접촉하여 시험체에 수직으로 초음파를 전파시켜 검사하는 방법으로 통상적으로 판재 및 봉재, 주·단강품 결함 검사와 부재의 부식두께 측정 등에 이용되며, 사각법은 시험체에 임의의 일정각으로 초음파를 전파시켜 검사하는 방법으로 주로 강구조물 용접부 검사에 적용된다.

2) 방법(사각법)

일반적으로 강교 용접부의 사각탐상에서는 주로 용접부 내부에 존재하는 기공, 슬래그, 융합불량, 용입부족 등의 결함과 균열에 대한 조사가 실시되고 있으며, 각각의 결함부로부터 반사한 에코파형의 펄스형태(펄스폭&높이), 반사체(결함)까지의 진행거리, 초음파 입사각도, 에코의 반사패턴 등을 종합적으로 분석하여 결함의 입체적인 위치를 산출하고 결함종류 및 길이 등을 측정한다.

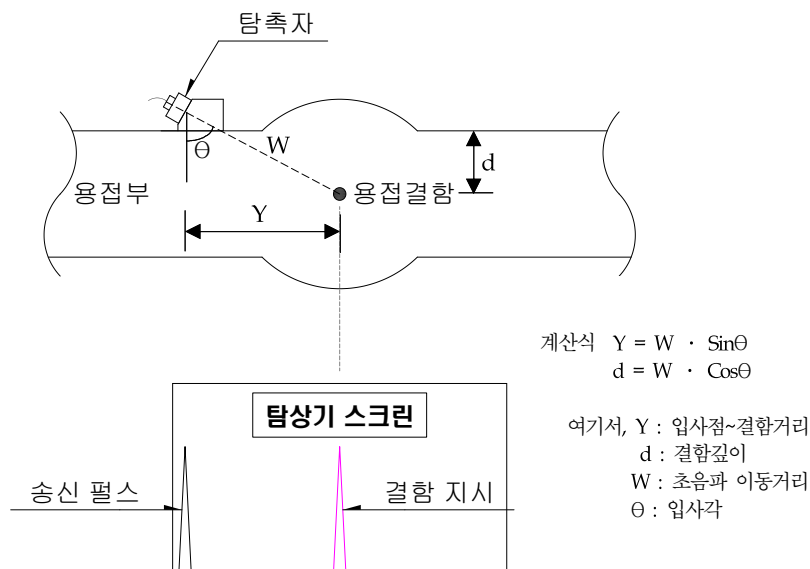

【그림 3.5.3】 초음파탐상(사각법)시험 개요도

3) 특 성

- ① 시험체가 두꺼워도 검사가 가능하다.
- ② 불연속의 위치를 정확히 알 수 있다.
- ③ 검사 결과를 바로 알 수 있다.
- ④ 균열 등의 면상 결함의 검출에는 방사선투과검사보다 유리하다.
- ⑤ 시험체 한면에서의 탐상이 가능하다.
- ⑥ 결함의 종류 및 형상, 크기를 식별하기 어렵다.
- ⑦ 금속 조직의 영향을 많이 받는다.
- ⑧ 검사자의 기량에 의해 검사 결과가 영향을 받는다.
- ⑨ 검사 결과의 기록 보존이 어렵다.

4) 평가기준

초음파탐상검사 방법 및 결함지시에 대한 등급 분류는 아래 표와 같다.

【표 3.5.2】 결함의 등급 분류

영역 판 두께 (mm) 등급	M검출 레벨은 Ⅲ L검출 레벨은 Ⅱ와 Ⅲ			Ⅳ		
	18 이하	18 초과 ~ 60 이하	60 초과	18 이하	18 초과 ~ 60 이하	60 초과
1급	6mm 이하	t/3 이하	20mm 이하	4mm 이하	t/4 이하	15mm 이하
2급	9mm 이하	t/2 이하	30mm 이하	6mm 이하	t/3 이하	20mm 이하
3급	18mm 이하	t 이하	60mm 이하	9mm 이하	t/2 이하	30mm 이하
4급	3급을 초과하는 것					

※ 강도로교 용접 및 도장요령(1998, 건설교통부) 참조

※ 콘크리트 및 강재 비파괴시험 매뉴얼(2006. 12, 한국시설안전기술공단) 참조

5) 합·부 판정기준








강도로교 용접 및 도장요령(1998, 건설교통부)에 의거하여 합·부를 판정하였다.

【표 3.5.3】 용접부 결함의 합·부 판정기준

검 사 부 위	합 격 기 준	비 고
인장 및 교번하중이 작용하는 부재의 용접부	2급 이상	KS-B-0896
압축 및 전단응력이 작용하는 부재의 용접부	3급 이상	

3.5.3 용접부에 발생하는 대표적인 결함

   【표 3.5.4】 용접부에 발생하는 대표적인 결함

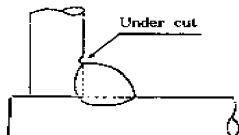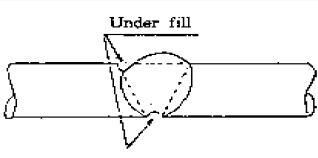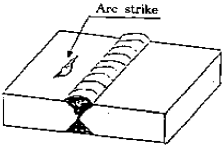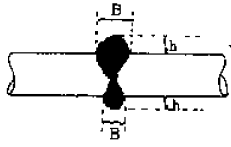결함내용	설명	비고
균열 Crack	용접부의 작은 단면에 걸리는 하중이 금속의 응력값을 초과할 때 발생함. 균열은 모재 또는 용접금속에서도 나타나며 다른 결함, Notch 등과 함께 나타나기도 함	
용합부족(LF) Lack of fusion	그림과 같이 용접금속과 모재 사이가 완전하게 용합이 되지 아니한 상태	
용입부족(IP) Incomplete Penetration	그림과 같이 용융금속의 두께가 모재두께 보다 적게 용입이 이루어진 상태	
언더 컷 Under cut	용접사 기량 또는 용접조건 불량 등의 원인에 의하여 그림과 같이 움푹 패인 형상으로, 도로교 표준시방서 15.3.3의 (12)에 의하면 0.3~0.8mm 까지 허용됨	
언더 필 Under fill	용융금속이 덜 채워진 형상	
아크 스트라이크 Arc strike	용접을 시작할 때 용접봉을 모재쪽에 대고 Arc를 발생시킴으로 인하여 모재가 움푹 패인 현상으로 응력집중의 원인이 됨	
기공 Porosity	이물질이나 수분에 의해 용접부 내부에 가스가 발생되어 용접금속 외부로 빠져 나오지 못하고 내부에서 기포를 형성한 상태	
블로 홀 Blow hole (Pit)	이물질이나 수분에 의해 발생된 가스가 용접 비드 표면에 빠져 나오면서 발생된 작은 구멍	
용접Bead 상태불량 -과대한 용접 덧붙임 -Bead 표면의 과대한 요철	도·시(표 15.3.7)에 의하면 용접 Bead 폭 B에 따라 용접 덧붙임 높이 h값이 규정되어 있으며, 이 규정을 초과하는 덧붙임, 용접 Bead 표면의 과대한 요철 등이 발생	
스패터 Spatter	용접시 용융 Pool로부터 모재쪽으로 튀겨 나온 조그마한 금속 알갱이	
슬래그 혼입 Slag Inclusion	용접봉 피복 등이 용접금속 내에 혼입된 상태. 용접 내부의 슬래그는 강도를 저하시키며, 표면의 슬래그는 도장박리의 원인이 됨	

3.5.4 시험결과 및 분석

가. 대구방향

1) 초음파탐상시험

초음파탐상시험으로 강박스 거더의 맞대기 용접부에 대해 용접상태를 검사한 결과, 전 개소에서 균열, 기공, 슬래그 및 용입부족 등의 내부결함이 없는 1등급(합격)으로 조사되었다.

【표 3.5.5】 초음파탐상(UT) 시험결과(대구)

시험위치			시험개소	결함등급	합격여부		결함발생 현황	비 고
					합격	불합격		
G1	S1	UT1	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT2	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S2	UT3	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT4	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S3	UT5	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT6	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S4	UT7	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT8	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S5	UT9	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT10	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S6	UT11	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT12	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S7	UT13	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT14	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S8	UT15	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT16	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S9	UT17	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT18	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S10	UT19	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT20	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S11	UT21	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT22	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S12	UT23	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT24	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S13	UT25	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT26	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S14	UT27	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT28	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S15	UT29	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT30	1	1급	1	-	결함사항없음	

【표 3.5.5】 초음파탐상(UT) 시험결과(대구,계속)

시험위치			시험개소	결함등급	합격여부		결함발생 현황	비 고
					합격	불합격		
G2	S1	UT1	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT2	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S2	UT3	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT4	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S3	UT5	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT6	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S4	UT7	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT8	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S5	UT9	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT10	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S6	UT11	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT12	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S7	UT13	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT14	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S8	UT15	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT16	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S9	UT17	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT18	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S10	UT19	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT20	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S11	UT21	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT22	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S12	UT23	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT24	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S13	UT25	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT26	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S14	UT27	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT28	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S15	UT29	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT30	1	1급	1	-	결함사항없음	
주) 합격기준 : 2급 이상(인장 및 교변하중 작용부재), 3급 이상(압축 및 전단응력 작용부재)								

나. 부산방향

1) 초음파탐상시험

초음파탐상시험으로 강박스 거더의 맞대기 용접부에 대해 용접상태를 검사한 결과, 전 개소에서 균열, 기공, 슬래그 및 용입부족 등의 내부결함이 없는 1등급(합격)으로 조사되었다.

【표 3.5.6】 초음파탐상(UT) 시험결과(부산)

시험위치			시험개소	결함등급	합격여부		결함발생 현황	비 고
					합격	불합격		
G1	S6	UT1	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT2	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S7	UT3	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT4	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S8	UT5	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT6	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S9	UT7	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT8	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S10	UT9	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT10	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S11	UT11	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT12	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S12	UT13	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT14	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S13	UT15	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT16	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S14	UT17	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT18	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S15	UT19	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT20	1	1급	1	-	결함사항없음	
G2	S1	UT1	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT2	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S2	UT3	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT4	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S3	UT5	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT6	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S4	UT7	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT8	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S5	UT9	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT10	1	1급	1	-	결함사항없음	

【표 3.5.6】 초음파탐상(UT) 시험결과(부산,계속)

시험위치			시험개소	결함등급	합격여부		결함발생 현황	비 고
					합격	불합격		
G2	S6	UT11	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT12	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S7	UT13	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT14	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S8	UT15	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT16	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S9	UT17	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT18	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S10	UT19	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT20	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S11	UT21	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT22	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S12	UT23	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT24	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S13	UT25	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT26	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S14	UT27	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT28	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S15	UT29	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT30	1	1급	1	-	결함사항없음	
G3	S1	UT1	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT2	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S2	UT3	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT4	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S3	UT5	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT6	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S4	UT7	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT8	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S5	UT9	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT10	1	1급	1	-	결함사항없음	

【표 3.5.6】 초음파탐상(UT) 시험결과(부산,계속)

시험위치			시험개소	결함등급	합격여부		결함발생 현황	비 고
					합격	불합격		
G3	S6	UT11	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT12	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S7	UT13	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT14	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S8	UT15	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT16	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S9	UT17	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT18	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S10	UT19	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT20	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S11	UT21	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT22	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S12	UT23	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT24	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S13	UT25	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT26	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S14	UT27	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT28	1	1급	1	-	결함사항없음	
	S15	UT29	1	1급	1	-	결함사항없음	
		UT30	1	1급	1	-	결함사항없음	
주) 합격기준 : 2급 이상(인장 및 교변하중 작용부재), 3급 이상(압축 및 전단응력 작용부재)								

3.6 현장조사 및 시험 결과요약

3.6.1 외관조사 결과요약

가. 대구방향

1) 금회 진단 외관조사 결과요약

【표 3.6.1】 금회 진단 외관조사 결과요약(대구)

구 분		주요결함 및 외관조사 결과	검토의견
바닥판		전반적으로 구조적인 손상이 발생하지 않은 양호한 상태로 조사되었으나, 바닥판하면 백태를 동반한 횡균열(폭 0.3mm미만)과 재료분리, 철근노출 등이 조사됨	- 바닥판 하면에 발생한 균열들은 미세균열(폭 0.3mm미만)로써 시공초기 건조수축에 의한 것으로 판단됨 - 우천 이후 균열 및 백태부위는 습윤기가 없는 건조한 상태로 확인되어 방수층의 기능성은 양호한 것으로 판단됨
거더	내부	• 양호	-
	외부	• 양호	-
가로보 및 세로보		전반적으로 양호한 상태를 유지 하고 있으나, 부분적으로 도장균열과 같은 도장손상이 발생됨	도장손상부위는 최상층 도료만 손상이발생 하였으며, 강재가 노출되지는 않은 상태이나, 공용중 외기 등에 의해 손상이 진전될 수 있으므로 도장보수가 요구됨
교대		신축이음부 누수로 인한 교좌면 체수 발생	누수로 인한 콘크리트 열화 및 받침 부식은 없는 상태이며, 신축이음 하부에 유도 배수로를 설치하여 누수되는 노면수를 교대 밖으로 배출시켜야 할 것으로 판단됨
교각		- 교각 기둥부는 균열보수가 시행되어 있는 상태로 확인됨 - 코핑부에서는 폭 0.3mm미만 균열 및 망상균열이 국부적으로 발생되어 있었으며, 균열의 양상은 코핑 상단에서 하단으로 30~60cm 내외로 내려오는 수직균열이 대표적인 양상임	- 보수부 상태양호 - 균열의 규모, 방향성, 발생 위치 등을 고려해 볼 때 콘크리트 재료적 특성인 시공초기 건조수축 및 콘크리트 양생시 수화열에 의한 손상으로 판단되며, 균열의 진행성은 수렴된 상태로 사료되므로 표면처리보수가 요구됨
교량받침		- 무수축물탈에 폭 0.3mm미만의 균열 발생 - 경미한 도장손상 및 볼트부식 발생	- 수화열 및 건조수축, 마찰응력 등에 의한 손상이며 보수 불필요 - 경미한 상태이므로 보수 불필요
신축이음		- 후타재 균열 및 단차, 갯길측 본체 부식 및 이물질 퇴적이 조사 - Exp.J2(P5) 하부에서 간격제한장치 고정 볼트 탈락 2개소가 조사 - Exp.J4(A2) 중분대측 하부에서 노면수 유입	- 후타재 손상은 반복된 차량의 통행으로 보수효과가 적으므로 보수 불필요하며, 본체 부식은 주기적으로 퇴적된 이물질을 제거하여 체수를 방지 - 주행차량으로 인한 진동 및 충격으로 2차 손상이 발생할 수 있으므로 용접보수 실시 - 유도배수로 설치

【표 3.6.1】금회 진단 외관조사 결과요약(대구,계속)

구 분	주요결함 및 외관조사 결과	검토의견
교면포장	• 라벨링, 파손 및 포트홀, 패임 등의 손상이 국부적으로 발생	• 파손 및 포트홀은 제설제 및 우수유입 등에 의해 손상규모가 확대될 수 있으므로 보수가 요구됨
배수시설	• 배수구 막힘 및 배수관 지지대 탈락이 일부 조사됨	• 배수시설의 기능상태는 양호하나 예방적 유지관리 차원에서 배수관 지지대 재설치 필요
난간 (방호벽)	• 폭 0.3mm미만의 균열(전반적 백태 동반)이 다수 발생되었으며, 국부적으로 0.3mm이상 균열이 조사됨	• 교량의 안전성에 영향이 없는 부재이나, 미관성 제고 차원에서 보수 실시

2) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와의 비교

구 분	2013년 점검결과	금회 진단결과	비 고
바닥판	• 구조적인 손상은 발생되지 않았으며, 폭 0.3mm미만 횡균열, 백태, 재료분리 발생	• 대부분 기조사된 손상이며, 누락된 손상(재료분리)이 추가적으로 조사됨	
거더 가로보 및 세로보	• 도장손상이 일부 발생	• 대부분 기조사된 손상이며, 누락된 손상(도장손상)이 추가적으로 조사됨	
하부구조	• 교대의 경우 신축이음부 채수가 발생 • 교각의 경우 폭 0.3mm미만의 코핑부 균열이 다수 발생	• 전차 점검과 동일 • 전차 점검과 동일	
교량받침	• 무수축물탈 균열, 도장손상, 볼트부식과 같은 경미한 손상이 발생	• 대부분 기조사된 손상이며, 누락된 손상(물탈균열, 도장손상, 볼트부식)이 추가적으로 조사됨	
신축이음	• 갯길측 본체부식 및 이물질 퇴적 발생 • Exp.J4(A2) 노면수 유입	• 후타재 균열이 추가적으로 조사됨 • 전차 점검과 동일 • Exp.J2(P5) 간격제한장치 고정볼트 탈락	
교면포장	• 라벨링, 파손 및 포트홀, 패임이 국부적으로 발생	• 지속적으로 부분 재포장 및 국부보수 등 유지보수를 실시하고 있으며, 보수 부위는 양호한 것으로 확인됨	
기타부재	• 배수시설 : 배수구 막힘 발생 • 방호벽 : 폭 0.1~0.3mm균열(전반적 백태 동반)이 다수 발생	• 배수시설 : 배수관 지지대 탈락이 추가적으로 조사 • 방호벽 : 대부분 기조사된 손상으로 누락된 손상(폭 0.1~0.3mm균열)이 추가적으로 조사됨	
검토의견	• 기 점검(2013년)결과 발생된 손상중 교면포장은 일부 재포장을 실시한 상태로 확인되었으나, 대부분의 손상은 미보수된 상태였으며, 금회 상세조사를 통한 추가적인 손상이 조사됨 • 추가적인 손상은 장기 공용에 따른 신규 손상의 발생보다는 과거 점검시 손상이 경미하여 누락시킨 손상이 다수였으며, 특이사항은 없는 것으로 확인됨		

나. 부산방향

1) 금회 진단 외관조사 결과요약

【표 3.6.2】 금회 진단 외관조사 결과요약(부산)

구 분		주요결합 및 외관조사 결과	검토의견
바닥판		전반적으로 구조적인 손상이 발생하지 않은 양호한 상태로 조사되었으나, 바닥판 하면 백태를 동반한 횡균열(폭 0.3mm미만)과 재료분리, 물끊기공 미제거 등이 조사됨	- 바닥판 하면에 발생한 균열들은 미세균열(폭 0.3mm미만)로써 시공초기 건조수축에 의한 것으로 판단됨 - 우천 이후 균열 및 백태부위는 습윤기가 없는 건조한 상태로 확인되어 방수층의 기능성은 양호한 것으로 판단됨
거더	내부	- 용접열에 의한 그을음 발생 - 경미한 도장손상 발생	- 스터드(Stud) 설치시 과다 용접에 의해 그을음이 발생하였으나 그을음 부위에 특이손상은 없는 것으로 확인되어 주의관찰 실시 - 도장손상부위는 최상층 도료만 손상이 발생하였으나, 공용중 손상이 진전될 수 있으므로 도장보수가 요구됨
	외부	경미한 도장손상 발생	시공당시 전처리 미흡 및 공용중 굽힘 등에 의해 발생되었으며, 도장보수가 요구됨
가로보 및 세로보		경미한 도장손상 발생	도장보수 실시
교대		- 폭 0.3mm미만 미세균열 발생 - 실란트 파손 발생 - 체수 발생	- 균열의 진행성은 수렴된 상태로 사료되므로 표면처리보수 실시 - 부등침하와 같은 이상징후는 없는 상태이며, 현상태와 같이 유지 - 유도배수관 연결부 및 물끊기홈 각재 미제거 부위로 우수가 유입되므로 보수 실시
교각		- 교각에서는 균열보수가 일부 시행되어 있는 상태로 확인됨 - 코핑 및 기둥에서는 폭 0.3mm미만 균열 및 망상균열이 국부적으로 발생되어 있었으며, 균열의 양상은 코핑 상단에서 하단으로 30~60cm 내외로 내려오는 수직균열이 대표적인 양상임	- 보수부 상태양호 - 균열의 규모, 방향성, 발생 위치 등을 고려해 볼 때 콘크리트 재료적 특성인 시공초기 건조수축 및 콘크리트 양생시 수화열에 의한 손상으로 판단되며, 균열의 진행성은 수렴된 상태로 사료되므로 표면처리보수가 요구됨
교량받침		- 무수축물탈에 폭 0.3mm미만의 균열 발생 - 경미한 도장손상 및 볼트부식 발생	- 수화열 및 건조수축, 마찰응력 등에 의한 손상이며 보수 불필요 - 경미한 상태이므로 보수 불필요
신축이음		후타재 파손, 갯길측 본체 부식 및 이물질 퇴적이 조사	후타재 파손은 차량 통과시 충격 등에 의해 손상이 진전될 수 있으므로 단면보수가 요구되며, 본체 부식은 주기적으로 퇴적된 이물질을 제거하여 체수를 방지
교면포장		- 시공이음부 균열 발생 - 라벨링, 파손 및 포트홀, 패임 등의 손상이 국부적으로 발생	- 균열부 주변으로 탈리현상이 발생하지는 않았으나, 교면포장의 내구성 증대 차원에서 실링 보수 실시 - 파손 및 포트홀은 제설제 및 우수유입 등에 의해 손상규모가 확대될 수 있으므로 보수가 요구됨

【표 3.6.2】금회 진단 외관조사 결과요약(부산,계속)

구 분	주요결함 및 외관조사 결과	검토의견
배수시설	• 양호	-
난간 (방호벽)	• 폭 0.3mm미만의 균열(전반적 백태 동반)이 다수 발생되었으며, 국부적으로 0.3mm이상 균열이 조사됨	• 교량의 안전성에 영향이 없는 부재이나, 미관성 제고 차원에서 보수 실시

2) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와의 비교

구 분	2013년 점검결과	금회 진단결과	비 고
바닥판	• 구조적인 손상은 발생되지 않았으며, 폭 0.3mm미만 횡균열, 백태, 재료분리 발생	• 대부분 기조사된 손상이며, 누락된 손상(균열, 재료분리)이 추가적으로 조사됨	
거더 가로보 및 세로보	• 도장손상이 일부 발생	• 대부분 기조사된 손상이며, 누락된 손상(도장손상)이 추가적으로 조사됨	
하부구조	• 교대는 폭 0.3mm미만 균열 및 체수 발생 • 교각은 폭 0.3mm미만 균열이 다수 발생	• 전차 점검과 동일 • 대부분 기조사된 손상이며, 누락된 손상(균열, 파손, 박락)이 추가적으로 조사됨	
교량받침	• 무수축물탈 및 받침콘크리트 균열, 볼트부식과 같은 경미한 손상이 발생	• 대부분 기조사된 손상이며, 누락된 손상(물탈균열, 받침콘크리트 균열, 도장손상, 볼트부식)이 추가적으로 조사됨	
신축이음	• 갯길측 본체 부식 및 이물질 퇴적 발생 • Exp.J4(A2) 후타재 파손 발생	• 전차 점검과 동일 • 중차량 등에 의한 손상이며, 추가적인 손상을 방지하기 위해 보수 실시	
교면포장	• 라벨링, 파손 및 포트홀, 패임, 시공이음부 균열이 국부적으로 발생	• 지속적으로 부분 재포장 및 국부보수 등 유지보수를 실시하고 있으며, 보수부위는 양호한 것으로 확인됨	
기타부재	• 배수시설 : 양호 • 방호벽 : 폭 0.1~0.3mm균열(전반적 백태 동반)이 다수 발생	• 배수시설 : 배수구 주기적인 청소 실시 • 방호벽 : 대부분 기조사된 손상으로 누락된 손상(폭 0.1~0.3mm균열)이 추가적으로 조사됨	
검토의견	• 기 점검(2013년)결과 발생한 손상중 교면포장은 일부 재포장을 실시한 상태로 확인되었으나, 대부분의 손상은 미보수된 상태였으며, 금회 상세조사를 통한 추가적인 손상이 조사됨 • 추가적인 손상은 장기 공용에 따른 신규 손상의 발생보다는 과거 점검시 손상이 경미하여 누락시킨 손상이 다수였으며, 특이사항은 없는 것으로 확인됨		

3.6.2 내구성조사 결과요약

가. 대구방향

1) 금회진단 내구성조사 결과요약

【표 3.6.3】 금회진단 내구성조사 결과요약(대구)

시 험 명	시험부위		시험 결과	비 고
비파괴 강도(MPa)	상부구조	반발경도	27.0~29.9	▪ 설계기준강도 대비 100%이 상으로 공용년수 경과에 따 른 콘크리트강도 저하는 없 는 것으로 판단됨
		초음파	28.5~31.5	
	하부구조	반발경도	24.1~26.5	
		초음파	26.4~29.1	
철근탐사 (mm)	상부구조	배근간격	93.0~163.0	▪ 전반적으로 철근간격 및 피 복두께가 설계값과 근사함
		피복두께	47.0~59.0	
	하부구조	배근간격	120.0~126.0	
		피복두께	90.0~113.0	
탄산화 잔여깊이(mm)	상부구조		48.0~53.5	▪ 탄산화 잔여깊이가 30mm이 상으로 탄산화로 인한 철근 의 부식발생 우려는 없는 것으로 검토됨
	하부구조		87.0~102.5	
염화물함유량 시험(kg/m ³)	상부구조		0.039~0.054	▪ 염화물 함유량은 0.3kg/m ³ 이 하로 확인되어 철근의 부식 환경은 없는 상태로 확인됨
	하부구조		0.017~0.046	
초음파탐상 시험(개소)	거더 내부		I등급: 60개소	▪ 전개소에서 균열,기공, 슬 래그, 용입부족 등의 내부 결함이 없는 1등급(합격) 으로 조사됨
종합 평가	• 비파괴강도 측정결과, 측정값은 설계기준강도 대비 100%이상으로 조사되었으며, 공용년 수 경과에 따른 구조물의 강도저하는 없는 것으로 평가됨 • 탄산화 깊이 측정결과, 전 개소에서 상태평가 “a”로 검토되어 현 상태에서는 탄산화에 철근부식의 우려가 없는 상태로 판단됨 • 염화물함유량 시험결과, 철근의 부식환경은 없는 상태로 확인되어 염화물에 의한 철근 부식 영향은 없을 것으로 판단됨 • 초음파탐상 시험결과, 전 개소에서 맞대기이음부의 용접상태는 양호한 것으로 평가됨			

2) 기 점검(2013년 정밀점검)결과 비교

【표 3.6.4】 내구성조사 기 점검(2013년)결과 비교(대구)

시 험 명	시험부위		시험 결과		비 고
			13년 정밀점검	금회 정밀안전진단	
비파괴 강도(MPa)	상부구조	반발경도	27.4~29.6	27.0~29.9	▪ 설계기준강도 대비 100% 이상으로 공용년수 경과에 따른 콘크리트강도 저하는 없는 것으로 판단됨
		초음파	-	28.5~31.7	
	하부구조	반발경도	25.1~26.0	24.1~26.5	
		초음파	-	26.4~29.1	
철근탐사 (mm)	상부구조	배근간격	-	93.0~163.0	-
		피복두께	-	47.0~59.0	
	하부구조	배근간격	-	120.0~126.0	
		피복두께	-	90.0~113.0	
탄산화 잔여깊이(mm)	상부 구조		38.0~40.0	48.0~53.5	▪ 탄산화 잔여깊이가 30mm 이상으로 탄산화로 인한 철근의 부식발생 우려는 없는 것으로 검토됨
	하부 구조		78.0~82.0	87.0~102.5	
염화물함유량 시험(kg/m ³)	상부 구조		-	0.039~0.054	-
	하부 구조		-	0.017~0.046	
초음파탐상 시험(개소)	거더 내부		-	I등급: 60개소	-
종합 평가	- 비파괴강도 측정결과, 측정값은 설계기준강도 대비 100%이상으로 조사되었으며, 기 점검과의 비교·분석 결과, 구조물의 강도저하는 없는 것으로 평가됨 - 탄산화 깊이 측정결과, 전 개소에서 상태평가 “a”로 검토되어 현 상태에서는 탄산화에 철근부식의 우려가 없는 상태로 판단됨 - 기 진단 결과와 비교할 때 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 콘크리트 내구성저하는 없는 상태이며, 전반적으로 양호한 상태로 평가됨				

나. 부산방향

1) 금회진단 내구성조사 결과요약

【표 3.6.5】 금회진단 내구성조사 결과요약(부산)

시 험 명	시험부위		시험 결과	비 고
비파괴 강도(MPa)	상부구조	반발경도	27.1~29.7	설계기준강도 대비 100%이상으로 공용년수 경과에 따른 콘크리트강도 저하는 없는 것으로 판단됨
		초음파	28.6~31.7	
	하부구조	반발경도	24.1~27.3	
		초음파	25.9~28.8	
철근탐사 (mm)	상부구조	배근간격	94.0~150.0	전반적으로 철근간격 및 피복두께가 설계값과 근사함
		피복두께	48.0~59.0	
	하부구조	배근간격	120.0~320.0	
		피복두께	91.0~109.0	
탄산화 잔여깊이(mm)	상부구조		49.0~51.5	탄산화 잔여깊이가 30mm이상으로 탄산화로 인한 철근의 부식발생 우려는 없는 것으로 검토됨
	하부구조		88.0~105.0	
염화물함유량 시험(kg/m ³)	상부구조		0.019~0.039	염화물 함유량은 0.3kg/m³ 이하로 확인되어 철근의 부식환경은 없는 상태로 확인됨
	하부구조		0.011~0.044	
초음파탐상 시험(개소)	거더 내부		I등급: 80개소	전개소에서 균열,기공, 슬래그, 용입부족 등의 내부결함이 없는 1등급(합격)으로 조사됨
종합 평가	- 비파괴강도 측정결과, 측정값은 설계기준강도 대비 100%이상으로 조사되었으며, 공용년수 경과에 따른 구조물의 강도저하는 없는 것으로 평가됨 - 탄산화 깊이 측정결과, 전 개소에서 상태평가 "a"로 검토되어 현 상태에서는 탄산화에 철근부식의 우려가 없는 상태로 판단됨 - 염화물함유량 시험결과, 철근의 부식환경은 없는 상태로 확인되어 염화물에 의한 철근 부식 영향은 없을 것으로 판단됨 - 초음파탐상 시험결과, 전 개소에서 맞대기이음부의 용접상태는 양호한 것으로 평가됨			

2) 기 점검(2013년 정밀점검)결과 비교

【표 3.6.6】 내구성조사 기 점검(2013년)결과 비교(부산)

시 험 명	시험부위		시험 결과		비 고
			13년 정밀점검	금회 정밀안전진단	
비파괴 강도(MPa)	상부구조	반발경도	26.3~29.8	27.1~29.7	▪ 설계기준강도 대비 100% 이상으로 공용년수 경과에 따른 콘크리트강도 저하는 없는 것으로 판단됨
		초음파	-	28.6~31.7	
	하부구조	반발경도	24.7~26.2	24.1~27.3	
		초음파	-	25.9~28.8	
철근탐사 (mm)	상부구조	배근간격	-	94.0~150.0	-
		피복두께	-	48.0~59.0	
	하부구조	배근간격	-	120.0~320.0	
		피복두께	-	91.0~109.0	
탄산화 잔여깊이(mm)	상부 구조		37.0~40.0	49.0~51.5	▪ 탄산화 잔여깊이가 30mm 이상으로 탄산화로 인한 철근의 부식발생 우려는 없는 것으로 검토됨
	하부 구조		77.0~80.0	88.0~105.0	
염화물함유량 시험(kg/m ³)	상부 구조		-	0.019~0.039	-
	하부 구조		-	0.011~0.044	
초음파탐상 시험(개소)	거더 내부		-	I등급: 20개소	-
종합 평가	- 비파괴강도 측정결과, 측정값은 설계기준강도 대비 100%이상으로 조사되었으며, 기 점검과의 비교·분석 결과, 구조물의 강도저하는 없는 것으로 평가됨 - 탄산화 깊이 측정결과, 전 개소에서 상태평가 “a”로 검토되어 현 상태에서는 탄산화에 철근부식의 우려가 없는 상태로 판단됨 - 기 진단 결과와 비교할 때 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 콘크리트 내구성저하는 없는 상태이며, 전반적으로 양호한 상태로 평가됨				