

제 3장 현장조사 및 시험

3.1 외관조사 개요

3.2 외관조사 결과(대구)

3.3 외관조사 결과(부산)

3.4 콘크리트 내구성조사

3.5 현장조사 및 시험 결과요약

제 3장 현장조사 및 시험

3.1 개 요

단산대교(대구,부산)는 경상북도 청도군 청도읍 거연리(대구~부산 노선)에 위치하고 있으며, 2006년도에 준공되어 약 10년 정도의 공용기간이 경과한 상태이고, 위치상으로 청도천을 횡단 하게 시공된 방향별 편도 2차로 교량이다.

본 교량의 제원은 방향별 총연장 1050.0m((10@50.0)+(11@50)=1050.0m) 총 폭 12.145m (대구,부산)이며, 상부구조가 P.S.C Box 형식으로서, 하부구조의 교대는 역T형, 교각은 T형 구조이고 기초는 교대의 경우 강관파일, 교각은 우물통 3기(P16~P18), 직접기초 3기(P1~P3), 강관파일 14기로 시공되었다.

본 시설물에 대한 외관조사는 대상교량의 물리적, 기능적 결함을 발견하고 안전성을 판단함을 목적으로 교량부재 전체에 대하여 가능한 한 근접한 상태에서 육안조사를 실시함을 원칙으로 하였다. 따라서, 사전 현장답사를 통해 주변 여건을 파악하여 현장 접근에 필요한 접근방법 및 장비 동원과 그에 따른 일정계획을 수립하고, 기초자료의 수집 및 분석을 통한 주요 손상을 파악하는 등의 사전검토를 통하여 주요 손상을 파악한 후 『안전점검 및 정밀안전진단 세부지침_교량편(2010.12, 국토교통부/한국시설안전공단)』의 실시요령에 따라 시설물에 내재되어 있는 위험요인이나 시설물의 기능 및 성능 저하, 상태 등을 신속·정확하게 검사·평가하는 데 주요안점을 두고 외관조사 방향을 결정하였다.

본 교량의 외관조사는 교량점검차를 이용하여 하천구간을 조사하였으며 하천 외 구간은 고소점검차를 하부도로와 보도에 근접하여 구조물에 최대한 근접한 상태에서 외관조사를 실시하였다.

본 장에서는 외관조사 결과 확인된 결함과 손상 상태에 대하여 교량의 구성 부재별로 사진을 첨부하여 설명하고 발생 원인을 분석하여 보수·보강 및 유지관리 방안을 마련하는 데 참고할 수 있도록 하였으며, 전체 부재에 대한 외관조사방도를 작성하여 향후 교량의 점검 및 유지관리 시 효율적으로 활용할 수 있도록 하였다.

【표 3.1.1】 부재별 조사항목

구 분		조 사 항 목	비 고
상부 구조	바닥판	• 콘크리트 균열, 철근부식, 철근노출, 박락, 파손, 재료분리 • 누수, 백태, 표면오염	
	P.S.C 거더	• 콘크리트 균열, 철근부식, 철근노출, 박락, 파손, 재료분리 • 쉬스판 노출 및 파손 • 정착부 균열 및 파손	
하부 구조	교대	• 콘크리트 균열, 철근부식, 철근노출, 누수, 백태, 박락, 파손, 재료분리 • 교대의 이동 및 회전 유무 • 거더 또는 바닥판과 협착 유무	
	교각	• 콘크리트 균열, 철근부식, 철근노출, 박락, 파손, 재료분리	
	기초	• 세굴, 침하, 파손, 침식	
교면포장		• 균열, 요철, 단차, 포트홀, 물고임(체수)	
배수시설		• 파손, 배수관 길이 부족, 배수관 주변 및 연결부 누수, 배수구 위치불량	
연석 및 난간		• 균열, 철근부식, 철근노출, 박락, 파손, 백태	
교량 받침	고무 받침	• 균열, 부풀음, 고무재파손	
	기타	• 편기, 수평불량, 가동불량, 교량받침 설치오류, 앵커볼트 파손	
신축이음		• 본체의 파손, 부식, 누수, 이상음 및 진동, 유간 부족 • 후타재의 균열, 파손, 단차 • 후타재와 포장면 사이 이격	



교량점검차를 이용한 조사

【사진 3.1.1】 교량점검차 이용한 근접 육안조사

3.2 외관조사 결과(대구)

3.2.1 상부구조

가. 거더외부

1) 부재의 개요

- 단산대교(대구)의 거더는 P.S.C 거더 형식으로 시공되어 있고, 좌·우 캔틸레버부 하면에는 외부로부터의 우수유입을 방지하기 위해 물끊기 홈이 S10, 11경간 일부를 제외한 전 구간에 걸쳐 설치되어있다.
- 거더 외부의 외관조사는 근접장비(교량점검차) 및 도보를 이용하여 시행하였다.



【사진 3.2.1】 거더외부 전경(대구)

2) 외관조사 결과

- 거더외부 대한 외관조사 결과 구조적인 손상이 없는 대체적으로 양호한 상태이며, 조사된 주요 손상으로 폭 0.3mm미만 균열과, 국부적인 콘크리트 들뜸, 박리, 파손, 백태, 보수부재손상, 물끊기홈 미설치 등이 조사되었다.
- S10, S11 경간 균열의 경우, 지점부 사방향균열이 관찰되며, 균열의 폭은 0.1mm로 조사되었다.

【표 3.2.1】 거더외부 외관조사 결과(대구)

구 분	균열 (m/개소) (0.1mm)	보수부재균열 (m/개소) (0.1mm)	사균열 (m/개소)	백태 (㎡/개소)	보수부백태 (㎡/개소)	보수부들뜸 (㎡/개소)
S1	2.2/4	-	-	0.16/2	-	-
S2	-	-	-	-	-	-
S3	-	-	-	-	-	-
S4	-	-	-	-	-	-
S5	-	-	-	0.01/1	-	-
S6	-	-	-	-	-	-
S7	-	-	-	-	-	-
S8	-	-	-	-	0.05/1	-
S9	-	-	-	-	-	-
S10	0.7/1	2.0/1.00	-	-	-	-
S11	5.4/4	-	4.80/1	-	-	-
S12	-	-	-	-	-	-
S13	-	-	-	-	-	0.12/1
S14	0.8/1	-	-	-	-	-
S15	3.0/5	-	-	-	-	-
S16	-	-	-	-	-	-
S17	2.5/2	-	-	-	-	-
S18	0.9/1	-	-	-	-	-
S19	-	-	-	-	-	-
S20	-	-	-	-	-	-
S21	7.9/6	-	-	-	-	-
합 계	23.4/24	2.0/1	4.80/1	0.17/3	0.05/1	0.12/1

구 분	균열부백태 (㎡/개소)	들뜸 (㎡/개소)	물끊기홈 미설치 (m/개소)	박리 (㎡/개소)	철근노출 (m/개소)	파손 (㎡/개소)
S1	-	-	-	-	-	0.03/3
S2	-	-	-	-	-	-
S3	-	-	-	-	-	-
S4	-	-	-	-	-	-
S5	0.03/1	-	-	-	-	-
S6	-	0.12/1	-	-	0.20/1	-
S7	-	-	-	-	-	-
S8	-	-	-	-	-	-
S9	-	-	-	-	-	-
S10	0.15/1	-	1.20/2	-	-	0.15/1
S11	-	-	6.00/2	-	-	-
S12	-	-	-	-	-	-
S13	-	-	-	-	-	-
S14	-	-	-	-	-	-
S15	-	-	-	-	-	-
S16	-	-	-	-	-	-
S17	-	-	-	-	-	-
S18	0.01/1	0.12/1	-	0.10/1	-	-
S19	-	-	-	-	-	-
S20	-	-	-	-	-	-
S21	-	-	-	-	-	-
합 계	0.19/3	0.24/2	7.20/4	0.10/1	0.20/1	0.18/4





【사진 3.2.2】 거더외부 손상현황(대구)

3) 기 점검(2013년) 결과와 비교

- 거더외부에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상 진전여부를 검토한 결과, 폭 0.3mm미만 균열은 다소 증가한 상태이며, 백태손상의 경우 일부 보수에 의해 물량이 감소한 것으로 조사되었다.

【표 3.2.2】 거더외부 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 점검	2015 정밀진단	비 고
균열(0.1mm)(m)	1.5	25.4	
백태, 균열부백태(m ²)	2.53	0.43	

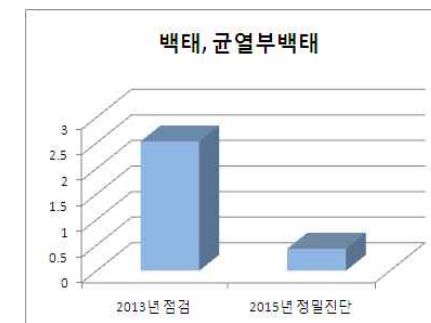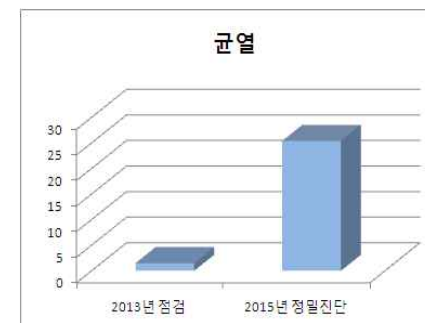

【그림 3.2.1】 거더외부 기 점검결과 비교(대구)

4) 검토의견

- 조사된 균열은 대부분 미세균열(폭 0.3mm미만)로 깊이가 얇은 표면균열 형태를 띄고 있고, 균열의 형상, 방향성, 발생위치 등을 고려해 볼 때 시공초기 건조수축에 의해 발생한 것으로 판단된다. 또한 S10, S11 사방향을 띄는 균열의 경우, ILM시공 시 압출과정 중 복부측에 사인장력이 작용하여 일부 발생된 미세균열로 추정되며, 현재 타 지점부 사방향균열 보수부 관찰결과 진행 양상을 띄지 않는 점을 미루어, 사용하중에 의한 구조적 문제는 없을 것으로 판단된다.
- 물뚫기흙 미설치는 P10 신축이음 부근 일부 구간에서 조사되었으며, 우천 시 외부우수가 유입되므로 유입방지를 위한 추가 설치가 필요할 것으로 판단되며, 일부 콘크리트 들뜸 및 국부적인 피복부족에 의한 소규모 철근노출이 추가 조사되었다.

나. 거더내부

1) 부재의 개요

- 단산대교(대구)의 거더는 P.S.C Box 형식으로서 21경간(10@50+11@50)으로 구성되어있으며, 대체적으로 양호한 상태로서, 주요 손상으로는 폭 0.3mm미만 균열, 망상균열, 백태 등이 조사되었다.
- 거더내부에 대해서는 도보에 의해 외관조사를 실시하였다.



거더 내부 전경

【사진 3.2.3】 거더내부 전경(대구)

2) 외관조사 결과

- 거더 내부에 대한 외관조사 결과 폭 0.3mm미만 균열, 보수부균열, 백태, 백태흔적 등이 조사되었다.

【표 3.2.3】 거더 내부 외관조사 결과(대구)

구 분	균열(0.1mm) (m/개소)	보수부재균열(0.1mm) (m/개소)	백태 (㎡/개소)	백태흔적 (㎡/개소)
S1	139.6/24	11.0/1	-	-
S2	90.7/38	-	-	-
S3	90.5/11	-	-	-
S4	21.9/21	-	-	-
S5	160.0/17	-	-	-
S6	49.0/11	-	-	-
S7	86.0/9	-	-	-
S8	193.0/21	-	-	-
S9	189.0/33	-	0.02/1	-
S10	215.0/26	-	0.02/1	-

【표 3.2.3】 거더 내부 외관조사 결과(대구,계속)

구 분	균열(0.1mm) (m/개소)	보수부재균열(0.1mm) (m/개소)	백태 (㎡/개소)	백태흔적 (㎡/개소)
S11	155.2/51	-	-	-
S12	224.0/53	-	-	-
S13	138.0/37	-	-	-
S14	99.5/37	-	-	-
S15	73.5/11	-	-	-
S16	72.0/20	-	-	-
S17	121.0/37	-	-	-
S18	80.0/32	-	-	0.04/1
S19	81.0/27	-	-	0.04/1
S20	135.0/35	-	-	-
S21	56.6/27	-	-	-
합 계	2643.7/577	11.0/1	0.04/2	0.08/2



균열(S8)

균열(S11)

백태(S10)

백태흔적(S19)


【사진 3.2.4】 거더 내부 손상현황(대구)

3) 기 점검(2013년) 결과와 비교

- 거더내부 균열과 백태에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상 진전여부를 검토한 결과, 기 점검 이후에 균열이 일부 추가 조사되었다.

【표 3.2.4】 거더 내부 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 점검	2015년 정밀진단	비 고
균열	1866.3	2643.7	
백태손상	0.01	0.04	

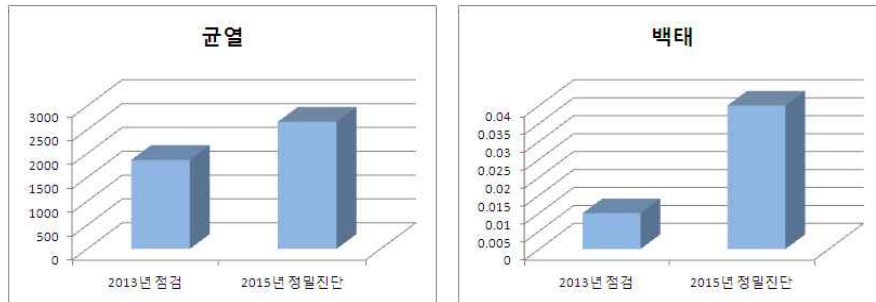

【그림 3.2.2】 거더내부 기 점검 결과 비교(대구)


4) 검토의견

- 거더내부 전구간에 걸쳐 상면 종방향균열이 관찰되며 균열폭은 0.3mm미만으로서, 규모와 형상을 미루어 구조 균열과는 무관한 것으로 판단되며, 일반적으로 교축방향의 균열은 흔히 발생하는 손상으로서 일정기간 균열길이가 진전되나, 균열폭 및 깊이는 크지 않은 것으로 판단된다.
추가된 손상은 발생적 요인보다는 금회 진단 시 조사의 정밀도를 높인 요인으로 판단되며, 구조 안전성 및 내구성에 영향을 미치지 않는 정도로서 지속관찰을 실시하고 하자보수가 가능한 범위내에서 일괄보수를 실시하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다. 또한 S11 사방향을 띄는 균열의 경우, ILM시공 시 압출과정 중 북부측에 사인장력이 작용하여 일부 발생된 미세균열로 추정되며, 기존 균열 보수부 상태가 양호한 점을 미루어 사용하중에 의한 구조적 문제는 없을 것으로 판단된다.
- 백태손상의 경우, 시공당시 콘크리트 개구부를 마감하는 부위에서 관찰되며, 마감처리 당시 외부 우수접촉에 의한 국부적인 백태혼합으로서, 손상진전은 없는 상태로 상태변화에 대한 유지관찰이 바람직할 것으로 판단된다. S9, 10 경간 상면 백태는 바닥판상면 조사 결과 양호한 점을 감안하였을 때 시공당시 열화부 우수접촉에 의한 백태로 판단된다. 따라서 적정보수를 실시한 후 재손상 여부에 대한 지속관찰이 필요할 것으로 판단된다.

다. 격벽

1) 부재의 개요

- 격벽은 2차부재로서, 거더내부와 같이 도보조사를 통한 외관조사를 실시하였다.

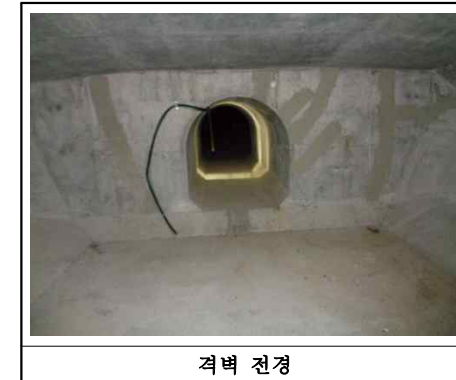

【사진 3.2.5】 격벽 전경(대구)

2) 외관조사결과

- 외관조사 결과 폭 0.3mm 미만균열, 망상균열, 보수부재균열이 조사되었다.

【표 3.2.5】 격벽 외관조사 결과(대구)

구 분	균열(0.3mm미만) (m/개소)	균열(0.3mm) (m/개소)	보수부재균열 (0.3mm미만) (m/개소)	망상균열 (m/개소)
S1	1.7/3	-	-	-
S2	0.4/2	-	-	-
S3	0.7/1	-	0.7/1	-
S4	-	1.2/2	2.1/2	-
S5	0.4/1	-	-	-
S6	0.8/1	-	-	-
S7	0.8/2	-	-	-
S8	0.8/1	-	-	-
S9	-	-	-	-
S10	-	-	0.8/1	7.50/2

【표 3.2.5】격벽 외관조사 결과(대구,계속)

구 분	균열(0.3mm미만) (m/개소)	균열(0.3mm) (m/개소)	보수부재균열 (0.3mm미만) (m/개소)	망상균열 (m²/개소)
S11	-	-	-	-
S12	-	-	-	-
S13	-	-	0.8/1	-
S14	-	-	0.4/1	-
S15	-	-	-	-
S16	-	-	-	-
S17	-	-	-	-
S18	-	-	-	-
S19	-	-	-	-
S20	-	-	-	-
S21	-	-	-	-
합 계	5.6/11	1.2/2	4.8/6	7.50/2



【사진 3.2.6】격벽 손상현황(대구)

3) 검토의견

- 거터대부 격벽의 경우, 균열 및 망상균열, 보수부 들뜸 등의 손상이 조사되었으며, 균열 폭은 0.3mm미만의 미세균열 및 일부 국부적인 폭 0.3mm균열로서, Massive한 콘크리트에서 높은 온도의 내부 수화열이 소산되며 발생하는 수축작용이 구속됨으로 인한 균열로 판단된다. 따라서 미세 균열 및 망상균열에 대해서는 현재 보수보다는 지속관찰하는 것이 적절하며, 폭 0.3mm 균열에 대해서는 내구성 저하 방지를 위한 주입보수 실시가 바람직할 것으로 판단된다.
- 망상균열은, 벽체에서 관찰되며 비구조적인 건조수축균열로서 현재 정도가 경미하며 균열폭이 작은 미세균열로서 현재 상태에서 변화양상에 대한 지속 관찰이 바람직하다.

3.2.2 하부구조

가. 교대

1) 부재의 개요

- 단산대교(대구)의 교대는 철근콘크리트 역 T형, 기초는 강관 파일기초이며, 교대에 대한 외관조사는 도보조사로 근접하여 조사 실시하였다



【사진 3.2.7】교대 전경(대구)

2) 외관조사 결과

- 교대의 외관조사 결과 폭 0.3mm미만 수직균열 및 녹물유출이 조사되었다.
- 현장조사 시 교대에 발생한 균열에 대해서는 일부 균열보수가 이루어진 상태로 보수상태는 전반적으로 양호한 것으로 확인되었다.

【표 3.2.6】 교대 외관조사 결과(대구)

구 분	균열(m/개소)	녹물흔적(㎡/개소)
	(0.3mm미만)	
A1	3.4/3	-
A2	1.5/3	0.60/1
합 계	496	0.60/1



균열(A1)

녹물흔적(A2)


【사진 3.2.8】 교대손상현황(대구)

3) 기 점검(2013년) 결과와 비교

- 교대에 조사된 주요 손상에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상여부를 검토한 결과, 금회 진단에서 폭 0.3mm미만 균열이 일부 추가 조사된 것으로 확인되었다.

【표 3.2.7】 교대 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 점검	2015년 정밀진단	비 고
0.3mm미만 균열(m)	2.2	4.90	-

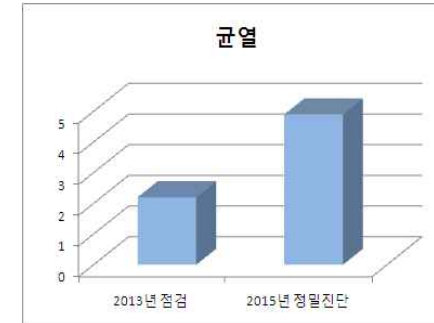

【그림 3.2.3】 교대 기 점검결과 비교(대구)

4) 검토의견

- 교대에서 조사된 수직균열은 균열의 형상, 방향성, 발생위치 등을 고려해 볼 때 시공초기 건조수축에 의해 발생한 것으로 판단되며 균열폭은 폭 0.3mm미만의 미세균열이다.
- 2013년 이전 균열손상에 대해 보수가 실시되었으며, 보수상태는 양호한 것으로 조사되었다.

나. 교각

1) 부재의 개요

- 단산대교(대구)의 교각은 T형, 기초는 우물통기초, 직접기초, 강관파일기초로 시공되어 있으며 교각에 대한 외관조사는 교량점검차와 점검로 및 도보를 이용하여 근접하여 조사 실시하였다



교각 전경

【사진 3.2.9】 교각 전경(대구)

2) 외관조사 결과


- 교각에 발생된 주요 손상으로 균열, 망상균열, 콘크리트 일반적인 손상 등이 조사되었다.

【표 3.2.8】교각 외관조사 결과(대구)

구 분	균열 (0.3mm미만) (㎡/개소)	균열 (0.3mm) (㎡/개소)	보수부재균열 (0.3mm미만) (㎡/개소)	망상균열 (㎡/개소)	보수부망상균열 (㎡/개소)
P1	7.1/9	-	-	9.00/3	-
P2	18.4/12	-	0.5/1	-	-
P3	3.2/4	-	0.4/1	9.6/3	-
P4	8.6/13	4.0/1	-	8.00/4	-
P5	2.4/1	-	-	18.00/4	-
P6	11.4/6	-	-	8.50/2	-
P7	7.7/7	7.0/2	-	-	7.80/2
P8	4.5/3	-	0.8/1	-	-
P9	14.9/11	-	-	-	-
P10	1.3/2	-	-	12.00/3	-
P11	11.8/9	-	-	-	4.80/1
P12	5.4/5	-	-	-	-
P13	6.6/5	-	-	6.00/4	-
P14	9.9/6	-	-	5.00/3	-
P15	1.3/2	-	-	-	-
P16	3.8/3	-	0.8/1	18.00/4	-
P17	12.6/11	-	-	-	-
P18	10.1/5	-	-	-	-
P19	10.2/9	-	0.7/1	15.80/5	-
P20	12.7/9	-	-	6.50/2	-
합 계	163.90/132	11.00/8	3.2/5	116.40/87	12.60/8

【표 3.2.8】교각 외관조사 결과(대구,계속)

구 분	균열 (㎡/개소)	백태 (㎡/개소)	재료분리 (㎡/개소)
P1	0.01/1	0.04/2	-
P2	-	-	-
P3	-	-	-
P4	-	0.04/1	-
P5	-	-	-
P6	0.04/4	-	-
P7	-	0.03/1	-
P8	3.01/2	-	-
P9	-	-	-
P10	-	-	-
P11	-	-	-
P12	-	-	-
P13	-	-	-
P14	-	-	0.14/1
P15	-	-	-
P16	-	-	-
P17	-	-	-
P18	-	-	-
P19	-	-	-
P20	-	-	-
합 계	3.06/7	0.11/4	0.14/1

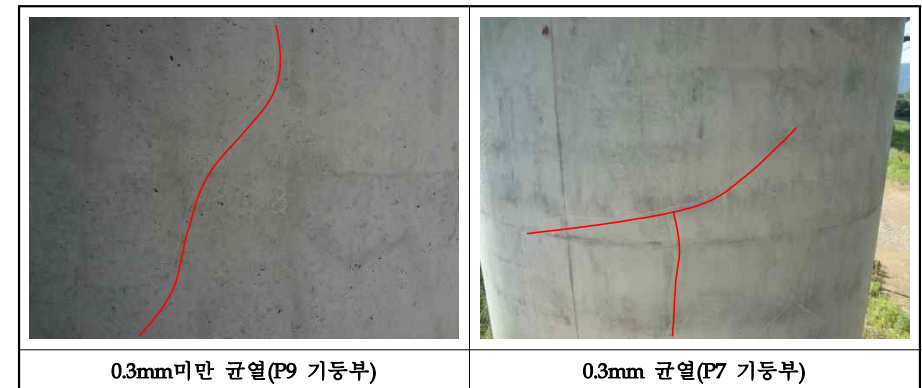


【사진 3.2.10】교각 손상현황(대구)



【사진 3.2.10】 교각 손상현황(대구,계속)

3) 수중부 교각 점검

- 단산대교(대구)는 청도천을 횡단하고 있으며 수중부 교각(P16, P17, P18)에 대한 외관조사 및 깊이측정을 실시하였다.
- 수중부 교각의 외관상태는 파손이나 기초 세굴 등이 없는 양호한 상태로 조사되었으며, 수심은 P16, P18은 육상노출부, P17은 1.25~2.10m로 측정되었다.

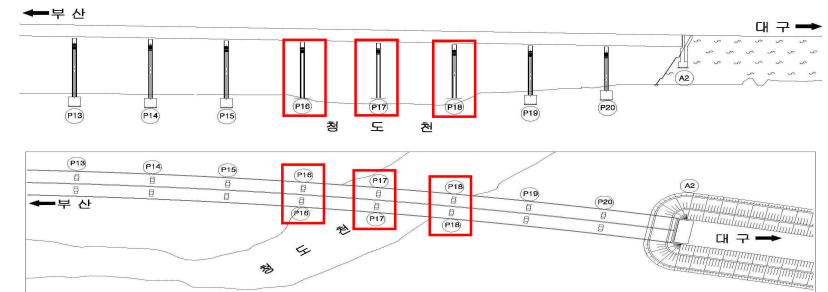

【그림 3.2.4】 교각 수중부 조사 위치도(대구)



【사진 3.2.11】 교각 수중부 조사 현황(대구)




【사진 3.2.11】 교각 수중부 조사 현황(대구,계속)

4) 기 점검(2013년) 결과와 비교

- 교각의 균열 및 망상균열에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상 진전여부를 검토한 결과 균열은 일부 추가개소가 조사되었고, 망상균열의 경우 보수부 및 표면건조수축에 의한 미세망상균열이 추가로 조사되었다.

【표 3.2.9】 교각 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 점검	2015 정밀진단	비 고
균열(m)	164.9	178.1	
망상균열(m ²)	7.80	129.00	

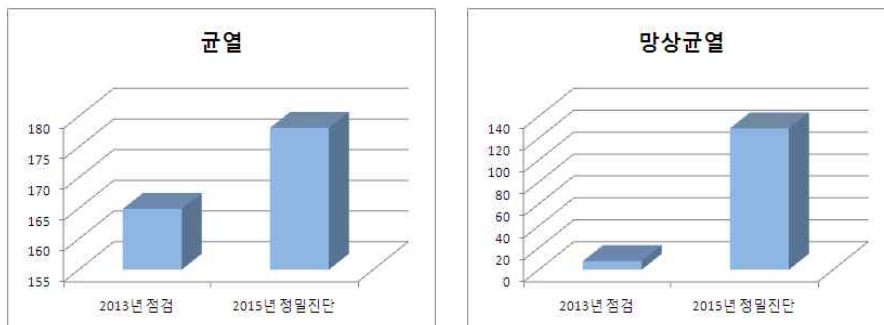

【그림 3.2.5】 교각 기 점검결과 비교(대구)


5) 검토의견

- 금회 진단 시 균열 및 망상균열의 경우 교각 코핑부 및 기둥부의 불규칙성 수직 수평균열들로서, 기 점검 대비 일부 추가개소가 조사되었으며, 국부적인 폭 0.3mm의 건조수축균열이 관찰되었다. 균열에 대해서는 구조적인 균열은 아닌 것으로 판단되나, 내구성 저하방지를 위해 폭 0.3mm 균열에 대해서는 주입보수를 통한 유지관리가 바람직하며, 그 외 조사된 균열에 대해서는, 콘크리트 재료적 특성에 따른 일반적인 손상이므로, 향후 상태변화에 따라 적절 보수가 실시되는 것이 바람직하며, 현재에서는 균열상태에 대한 지속관찰이 필요할 것으로 판단된다.
- 압힘은 공용 중 외부 충격에 의한 소규모 손상으로서 지속관찰이 바람직하며, 백태는 시공당시 천공부 마감 중 외부우수접촉에 의한 백태혼합으로서 진전은 없는 것으로 판단된다.


3.2.3 교량받침

가. 부재의 개요

- 본 교량의 교량받침은 남면진받침(L.R.B)으로 설치되어 있으며, 교대에 4개, 교각에 42개씩 총 46개가 설치되어 있다.

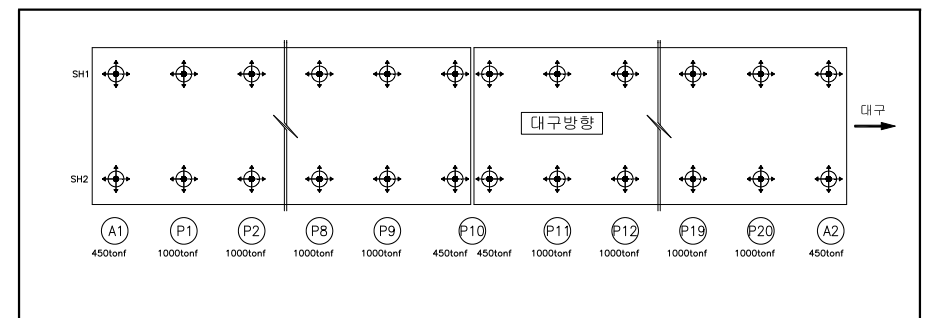

【그림 3.2.6】 교량받침 배치도(대구)

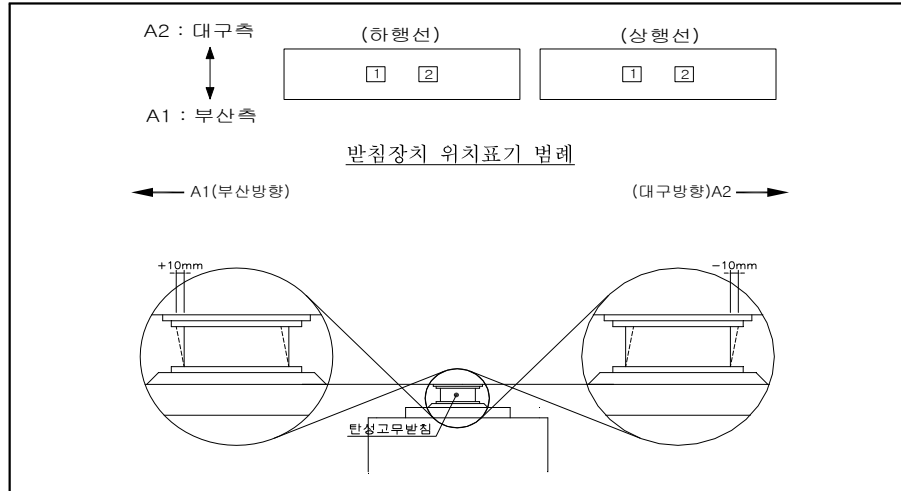

【그림 3.2.7】가동단 이동량 표기법례



【사진 3.2.12】교량받침 전경(대구)

나. 외관조사 결과

- 교량 받침장치는 상부구조에서 발생한 하중을 하부구조로 전달하고 상부구조의 신축 및 회전에 능동적으로 대응하는 부재이며, 본 조사에서는 과반력 및 부반력 발생 여부, 온도변화 및 활하중에 의한 신축거동 여부 뿐만 아니라 부식, 콘크리트 손상 여부 등 내구성, 기능성, 사용성 등에 대한 현장조사를 시행하였으며 그 결과는 다음과 같다.
- 받침장치의 외관조사 결과, 몰탈균열 및 들뜸, 볼트부식, 볼트 체결미흡, 플레이트 녹발생, 고무재 들뜸이 조사되었으며, 받침 가동에 유해한 영향을 미칠만한 손상은 확인되지 않았다.

【표 3.2.10】교량받침 외관조사 결과(대구)

구 분	몰탈균열(0.3mm미만) (m/개소)	몰탈보수부 재균열 (0.3미만) (m/개소)	몰탈들뜸 (㎡/개소)	볼트부식 (개소)
A1	0.5/2	-	-	-
A2	-	0.3/1	-	-
P1	-	-	-	-
P2	-	-	-	-
P3	-	-	-	-
P4	-	-	-	-
P5	-	-	-	-
P6	0.2/1	-	0.56/4	1.00/1
P7	0.4/1	-	-	-
P8	0.4/1	-	-	-
P9	0.4/2	-	-	-
P10	2.1/9	-	-	-
P11	-	-	-	-
P12	0.2/1	-	-	3.00/3
P13	-	-	-	-
P14	0.4/1	-	-	-
P15	0.9/3	-	0.08/1	-
P16	1.0/1	-	-	-
P17	-	-	-	-
P18	0.4/1	-	-	-
P19	-	-	-	-
P20	0.3/3	-	-	-
합 계	72.26	0.31	0.645	4.004


구 분	고무재들뜸 (개소)	PLATE 부분녹발생 (개소)	PLATE 녹발생 (개소)	볼트 체결미흡 (개소)
A1	-	-	-	-
A2	-	-	-	-
P1	-	-	-	-
P2	-	-	-	-
P3	-	-	-	1.00/1
P4	-	-	-	-
P5	1.00/1	1.00/1	-	-
P6	-	1.00/1	-	-
P7	-	-	-	-
P8	-	-	-	-
P9	1.00/1	-	-	-
P10	2.00/1	1.00/1	1.00/1	-
P11	-	-	-	-
P12	-	-	-	-
P13	1.00/1	2.00/2	-	-
P14	1.00/1	1.00/1	-	-
P15	-	-	-	-
P16	-	1.00/1	-	-
P17	-	1.00/1	-	-
P18	1.00/1	2.00/2	-	-
P19	-	1.00/1	-	-
P20	1.00/1	2.00/2	-	-
합 계	8.008	14.0014	1.001	1.001

	
물타들뜸(P6)	볼트부식(P6)
	
고무재들뜸(P10)	PLATE 녹발생(P10)
	
PLATE 부분녹발생(P16)	볼트제결미흡(A2)

【사진 3.2.13】 교량받침 손상현황(대구)

다. 연단거리 검토

- 교대 및 교각의 받침면은 상부구조로부터 집중하중을 받는 부위이고, 지진시에는 큰 수평력이 작용하는 곳이다. 연단거리가 짧으면 고정단에서는 콘크리트 구체 또는 교량받침이 파손될 수 있고, 가동단에서는 최악의 경우 받침이 벗어나 거더가 낙하할 수도 있다.
- 상부구조의 길이에 따라 '도로교설계기준(2010, 국토교통부)'에서는 최소값을 규정하고 있다.

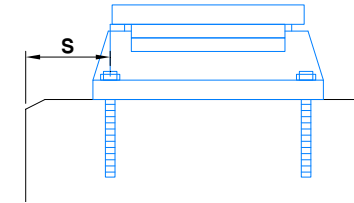

- 거더의 경간길이 100m 이하
: $S(\text{mm}) = 200 + 5L$
- 거더의 경간길이 100m 이상
: $S(\text{mm}) = 300 + 4L$
- 여기서, L은 경간길이(m)

【그림 3.2.8】 도로교설계기준 연단거리 산출방법

1) 연단거리 산출

- 거더 경간길이(L=50.0m) : $200+5 \times 50.0 = 450.0(\text{mm})$

2) 연단거리 측정 결과

- 연단거리 측정 결과, 실측 연단거리가 계산 연단거리를 상회하고 있는 것으로 측정되어 시방규정을 만족하고 있는 것으로 검토되었다.

		
연단거리 측정 전경(A1교대)	연단거리 측정 전경(P11)	연단거리 측정 전경(A2)

【사진 3.2.14】 연단거리 측정 전경(대구)

【표 3.2.11】연단거리 측정 결과(대구)

구 분	계산 연단거리 (mm)	실측 연단거리(mm)		검토 결과
		Sh1	Sh2	
A1		450	520	O.K
P1		450	700	O.K
P2		450	710	O.K
P3		450	700	O.K
P4		450	705	O.K
P5		450	710	O.K
P6		450	715	O.K
P7		450	710	O.K
P8		450	710	O.K
P9		450	720	O.K
P10	전	450	500	O.K
	후	450	505	O.K
P11		450	720	O.K
P12		450	710	O.K
P13		450	730	O.K
P14		450	720	O.K
P15		450	720	O.K
P16		450	720	O.K
P17		450	710	O.K
P18		450	700	O.K
P19		450	720	O.K
P20		450	730	O.K
A2		450	515	O.K

라. 교량받침 신축거동상태 검토

1) 온도변화에 따른 가동상태 검토

- 교량받침은 납면진받침(L.R.B)으로 현재 여유량을 실측함으로써 온도 변화와 활하중에 의한 거더의 처짐에 따른 신축시 이동량 부족으로 인한 받침의 기능 저하 여부를 검토하고자 하였다.
- 교량받침의 이동량은 1회(17.7℃(2015.10.20)) 측정하였다.

2) 설계기준온도(-5℃ ~ 35℃(보통지방))에 따른 여유량 검토

- 교량받침의 이동량을 검토한 결과, 대부분 충분한 가동여유량을 확보하고 있는 것으로 평가되었다.

【표 3.2.12】교량받침 이동량(설계기준 온도) 산정(대구)

구 분	온도변화 (ΔT, ℃)		선팅창계수 (α)	신축거더길 이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량 (mm)	최대 받침 이동량(mm)	
	동절기	하절기			동절기	하절기		동절기 (최대 수축시)	하절기 (최대 신장시)
A1	22.7	17.3	1.0×10^{-5}	250	56.8	43.3	9.8	56.8	53.1
P1	22.7	17.3	1.0×10^{-5}	200	45.4	34.6	-	45.4	34.6
P2	22.7	17.3	1.0×10^{-5}	150	34.1	26.0	-	34.1	26.0
P3	22.7	17.3	1.0×10^{-5}	100	22.8	17.3	-	22.8	17.3
P4	22.7	17.3	1.0×10^{-5}	50	11.4	8.7	-	11.4	8.7
P5	고정단								
P6	22.7	17.3	1.0×10^{-5}	50	11.4	8.7	-	11.4	8.7
P7	22.7	17.3	1.0×10^{-5}	100	22.8	17.3	-	22.8	17.3
P8	22.7	17.3	1.0×10^{-5}	150	34.1	26.0	-	34.1	26.0
P9	22.7	17.3	1.0×10^{-5}	200	45.4	34.6	-	45.4	34.6
P10	22.7	17.3	1.0×10^{-5}	250	56.8	43.3	9.8	56.8	53.1
				250	56.8	43.3	9.8	56.8	53.1
P11	22.7	17.3	1.0×10^{-5}	200	45.4	34.6	-	45.4	34.6
P12	22.7	17.3	1.0×10^{-5}	150	34.1	26.0	-	34.1	26.0
P13	22.7	17.3	1.0×10^{-5}	100	22.8	17.3	-	22.8	17.3
P14	22.7	17.3	1.0×10^{-5}	50	11.4	8.7	-	11.4	8.7
P15	고정단								
P16	22.7	17.3	1.0×10^{-5}	50	11.4	8.7	-	11.4	8.7
P17	22.7	17.3	1.0×10^{-5}	100	22.8	17.3	-	22.8	17.3
P18	22.7	17.3	1.0×10^{-5}	150	34.1	26.0	-	34.1	26.0
P19	22.7	17.3	1.0×10^{-5}	200	45.4	34.6	-	45.4	34.6
P20	22.7	17.3	1.0×10^{-5}	250	56.8	43.3	-	56.8	43.3
A2	22.7	17.3	1.0×10^{-5}	300	68.1	51.9	9.8	68.1	61.7
1) 조사당시 온도 : 17.7℃(조사일 : 2015년 10월 20일, 평균온도)									
2) 검토온도 : -5℃ ~ 35℃(보통지방)									
3) 신축장 100m 이상 교량의 경우 신장시에만 고려(도로설계요령, 2009)									

【표 3.2.13】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과(대구)

구 분		점검당시 실측이동량(mm)	최대 받침 이동량(mm)		실측 받침 가동여유량(mm)		받침용량 (mm)	검토 결과
			최대 수축 이동량	최대 신장 이동량	수축 여유량	신장 여유량		
A1	Sh1	46.0(A2)	56.8	53.1	146	238	±192	O.K
	Sh2	47.0(A2)			145	239	±192	O.K
P1	Sh1	42.0(A2)	45.4	34.6	115	199	±157	O.K
	Sh2	39.0(A2)			118	196	±157	O.K
P2	Sh1	29.0(A2)	34.1	26.0	102	160	±131	O.K
	Sh2	28.0(A2)			103	159	±131	O.K
P3	Sh1	24.0(A2)	22.8	17.3	107	155	±131	O.K
	Sh2	22.0(A2)			109	153	±131	O.K
P4	Sh1	7.0(A2)	11.4	8.7	124	138	±131	O.K
	Sh2	8.0(A2)			123	139	±131	O.K
P5	고정단							
P6	Sh1	13.0(A1)	11.4	8.7	118	144	±131	O.K
	Sh2	15.0(A1)			116	146	±131	O.K
P7	Sh1	27.0(A1)	22.8	17.3	104	158	±131	O.K
	Sh2	28.0(A1)			103	159	±131	O.K
P8	Sh1	30.0(A1)	34.1	26.0	101	161	±131	O.K
	Sh2	31.0(A1)			100	162	±131	O.K
P9	Sh1	47.0(A1)	45.4	34.6	110	204	±157	O.K
	Sh2	46.0(A1)			111	203	±157	O.K
P10	Sh1	51.0(A1)	56.8	53.1	141	243	±192	O.K
	Sh2	50.0(A1)			142	242	±192	O.K
	Sh3	61.0(A2)			131	253	±192	O.K
	Sh4	60.0(A2)			132	252	±192	O.K
P11	Sh1	35.0(A2)	45.4	34.6	122	192	±157	O.K
	Sh2	35.0(A2)			122	192	±157	O.K

주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K

주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K

【표 3.2.13】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과(대구,계속)

구 분		점검당시 실측이동량(mm)	최대 받침 이동량(mm)		실측 받침 가동여유량(mm)		받침용량 (mm)	검토 결과
			최대 수축 이동량	최대 신장 이동량	수축 여유량	신장 여유량		
P12	Sh1	32.0(A2)	34.1	26.0	99	163	±131	O.K
	Sh2	32.0(A2)			99	163	±131	O.K
P13	Sh1	34.0(A2)	22.8	17.3	97	165	±131	O.K
	Sh2	32.0(A2)			99	163	±131	O.K
P14	Sh1	16.0(A2)	11.4	8.7	115	147	±131	O.K
	Sh2	14.0(A2)			117	145	±131	O.K
P15	고정단							
P16	Sh1	9.0(A1)	11.4	8.7	122	140	±131	O.K
	Sh2	8.0(A1)			123	139	±131	O.K
P17	Sh1	32.0(A1)	22.8	17.3	99	163	±131	O.K
	Sh2	28.0(A1)			103	159	±131	O.K
P18	Sh1	37.0(A1)	34.1	26.0	94	168	±131	O.K
	Sh2	38.0(A1)			93	169	±131	O.K
P19	Sh1	40.0(A1)	45.4	34.6	91	171	±131	O.K
	Sh2	38.0(A1)			93	169	±131	O.K
P20	Sh1	51.0(A1)	56.8	43.3	106	208	±157	O.K
	Sh2	55.0(A1)			102	212	±157	O.K
A2	Sh1	43.0(A1)	68.1	61.7	149	235	±192	O.K
	Sh2	42.0(A1)			150	234	±192	O.K

주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K


주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K

바. 기 점검(2013년) 결과와 비교

- 받침물탈균열 및 PLATE 녹발생에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상 진전여부를 검토한 결과, 손상물량이 일부 증가한 상태로 조사되었다.
- 조사된 균열은 대부분 폭 0.3mm 미만 미세균열로 균열의 발생형태 및 균열폭 등을 고려할 때 건조수축에 의한 비구조적인 균열로 판단된다.

【표 3.2.14】 교량받침 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 점검	2015년 정밀진단	비 고
물탈균열(m)	1.1	7.5	
PLATE 녹발생	12.00	15.00	

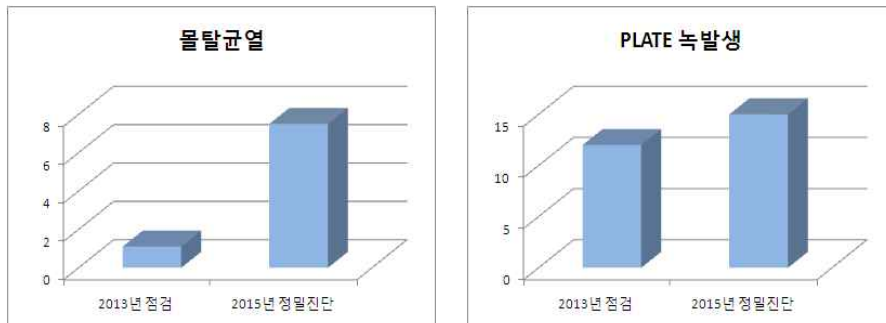

【그림 3.2.9】 교량받침 기 점검결과 비교


사. 검토의견

- 받침물탈균열에 대해서는 건조수축균열로서 현재 보수보다는 지속적인 관찰을 통한 유지관리가 바람직하다
- PLATE 녹발생은 지점부 물끊기흙 미흡 및 외부우수집축에 의한 국부적인 발생으로 판단되며, 손상정도에 따라 재도장 및 지속관찰을 실시하여 유지관리 하는 것이 바람직하다.
- 고무재들뜸의 경우, 기 점검부터 유지관리 되고 있는 손상으로서, 시공미흡 및 온도변화에 의한 신축거동 시 발생한 초기 손상으로 판단된다. 현재 손상의 진전은 없는 상태에서, 상태변화에 대한 지속관찰을 통한 유지관리가 필요하다.

3.2.4 신축이음장치

가. 부재의 개요

- 신축이음장치는 A1, P10, A2에 Rail Joint 형식으로 각 1개씩 모두 3개 시공되어 있다.

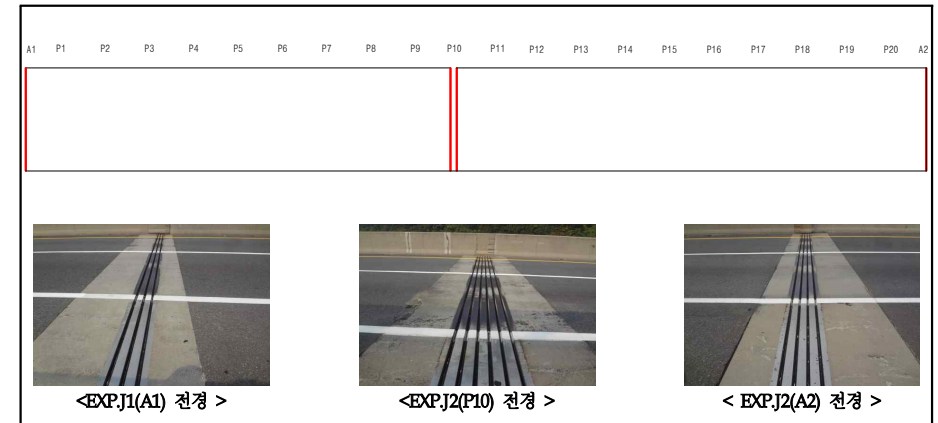

【그림 3.2.10】 신축이음장치 전경 및 배치도(대구)

나. 외관조사 결과

- 신축이음장치에 대한 외관조사 결과, 전반적으로 신축거동은 원활하나, 후타재에서 균열이 일부 발생한 상태이며, 갭길 구간에서 유간 내 토사퇴적과 외부 우수집축에 의한 본체 부식 등이 조사되었다.

【표 3.2.15】 신축이음장치 외관조사 결과(대구)

위 치	구 분	손상내용
A1	Rail Joint (No.240)	본체 ▪ 이물질퇴적(1m/1개소)
		후타재 ▪ 후타재 균열(3.0m/6개소)
P10	Rail Joint (No.480)	본체 ▪ 이물질퇴적(2.5m/1개소)
		후타재 ▪ 후타재 균열(8.0m/16개소) ▪ 후타재파손(0.20㎡/1개소)
A2	Rail Joint (No.320)	본체 ▪ 이물질퇴적(1.2m/1개소)
		후타재 ▪ 후타재 균열(4.0m/8개소)
		기타 ▪ 신축이음 하부 부식




【사진 3.2.15】 신축이음장치 손상현황(대구)

다. 신축이음 신축거동상태 검토

1) 온도변화에 따른 가동상태 검토

- 본 교량의 신축거동상태를 확인하기 위해 2회(1차:23.7℃(8월27일), 2차:13.8℃(11월9일))에 걸쳐 신축이음장치, 바닥판 거더 상·하부에 대한 유간을 측정하였고, 이온 변동량과의 비교를 통해 신축거동상태를 검토하였다. 또한, 측정된 유간으로부터 최대 온도 상승 시 신장량과 최저 온도 하강 시 수축량을 계산하여 유간확보 여부를 검토하였다.

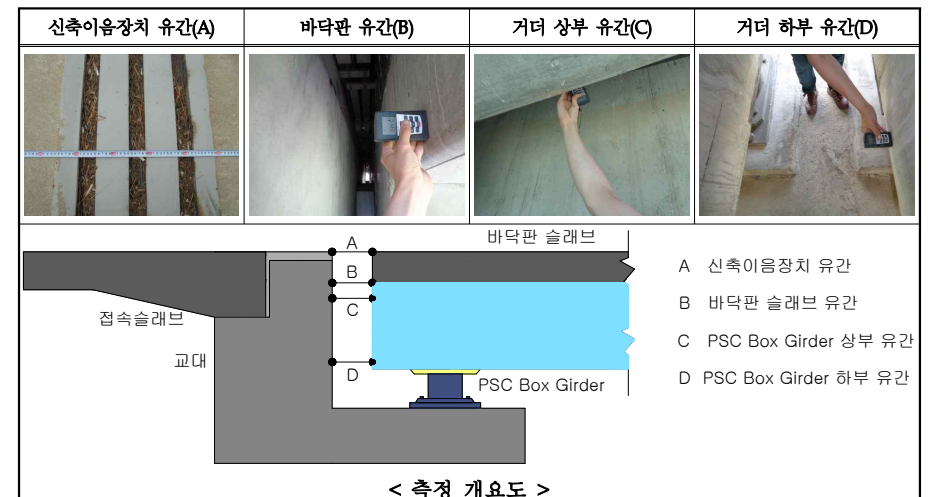

【사진 3.2.16】 신축이음 유간 측정방법(대구)

【표 3.2.16】 신축이음 유간 측정결과(대구)

측정위치	측 정 값(mm)								비 고
	신축이음장치(A)		바닥판(B)		거더 상부(C)		거더 하부(D)		
	1차	2차	1차	2차	1차	2차	1차	2차	
EXP.J1(A1)	112.0	143.0	341.0	371.0	350.0	381.0	355.0	389.0	Rail Joint(No.240)
EXP.J2(P10)	192.0	261.0	662.0	734.0	669.0	740.0	674.0	742.0	Rail Joint(No.480)
EXP.J3(A2)	143.0	172.0	439.0	470.0	423.0	452.0	420.0	450.0	Rail Joint(No.320)

- 8월(23.7℃)과 11월(13.8℃)의 온도 변화에 따른 변동량 측정결과, 이온 변동량과 유사한 것으로 나타나 교량의 신축거동상태는 양호한 것으로 판단된다.

【표 3.2.17】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동상태 검토결과(대구)

측정위치		측정유간(mm)		변동량(mm)		비 고
		1차	2차	실측치	이론치	
EXP.J1(A1)	신축이음장치	112.0	143.0	31.0	24.8	
	바닥판 단부	341.0	371.0	30.0		
EXP.J2(P10)	신축이음장치	192.0	261.0	69.0	49.5	
	바닥판 단부	662.0	734.0	72.0		
EXP.J3(A2)	신축이음장치	143.0	172.0	29.0	29.7	
	바닥판 단부	439.0	470.0	31.0		

2) 설계기준온도(-5℃ ~ 35℃(보통지방))에 따른 여유량 검토

- 금회 신축이음 유간을 각각 검토한 결과, EXP. J1(A1), EXP. J2(P10), EXP. J3(A2) 신축이음 전개소 신장여유량을 확보하고 있는 것으로 측정되었다.

【표 3.2.18】 신축이음 신축이동량 산정(대구)

구 분	온도변화(AT, ℃)		선폭창계수(α)	신축거더길이(L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량(mm)	계산 이동량(mm)	
	동절기	하절기			동절기	하절기		동절기(최대수축시)	하절기(최대신장시)
EXP.J1(A1)	28.7	11.3	1.0×10^{-5}	250.0	71.2	28.3	9.8	71.2	38.1
EXP.J2(P10)	28.7	11.3	1.0×10^{-5}	500.0	143.5	56.5	9.8	143.5	66.3
EXP.J3(A2)	28.7	11.3	1.0×10^{-5}	300.0	86.1	33.9	9.8	86.1	43.7

1) 조사당시 온도 : 23.7℃(조사일 : 2015년 8월 27일, 평균온도, 지점:청도군)
 2) 검토온도 : -5℃ ~ 35℃(보통지방)
 3) 신축장 100m 이상 교량의 경우 신장시에만 고려(도로설계요령, 2009)

【표 3.2.19】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동여유량 검토결과(대구)

구 분		계산 이동량(mm)		점검당시 실측유간(mm) ③	허용량(mm) ④	신축 여유량(mm)		검토 결과
		최대 수축시 ①	최대 신장시 ②			최대 수축시 ④-(①+③)	최대 신장시 ③-②	
EXP.J1(A1)	신축이음장치	71.2	38.1	112.0	240	56.8	73.9	O.K
	바닥판 단부	71.2	38.1	341.0	-	-	302.9	O.K
EXP.J2(P10)	신축이음장치	143.5	66.3	192.0	480	144.5	125.7	O.K
	바닥판 단부	143.5	66.3	662.0	-	-	595.7	O.K
EXP.J3(A2)	신축이음장치	86.1	43.7	143.0	320	90.9	99.3	O.K
	바닥판 단부	86.1	43.7	439.0	-	-	395.3	O.K

주) 판정 : 0.0mm ≤ 신축 여유량 ≤ 허용량 ⇒ O.K

라. 기 점검(2013년) 결과와 비교

- 기 점검결과와 비교 시 후타재균열은 손상물량의 변화는 없으며, 후타재파손, 신축이음하부 부식이 추가 조사되었다.

【표 3.2.20】 신축이음장치 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 점검	2015년 정밀진단	비 고
후타재균열	15.0	15.0	
후타재파손	-	0.20	
신축이음하부 부식	-	1.00	



【그림 3.2.11】 신축이음장치 기 점검결과 비교(대구)

마. 검토 결과

- EXP.J1(A1), EXP.J2(P10), EXP.J3(A2)은 활하중을 고려한 최대신장 시(35℃) 본체유간 및 바닥판, 거더 등 신축거동에 따른 충분한 여유량을 갖는 것으로 측정되었다.
- 신축이음 후타재 균열은 시공초기 건조수축, 공용 중 차량의 반복하중 및 충격에 의한 손상으로 일반적인 보수가 필요하나, 후타재의 손상은 반복된 차량의 통행으로 보수효과가 적으며, 현재 경미한 상태로서 지속관찰을 실시하는 것이 적절할 것으로 판단되며 후타재파손의 경우는 내구성 저하방지 및 차량주행성을 위한 적정보수가 바람직하다. 신축이음본체 부식 및 유간 이물질퇴적은 내구성 저하방지를 위한 제도장 및 정비가 실시되는 것이 바람직하다.

3.2.5 교면포장

가. 부재의 개요

- 본 교량의 교면은 아스팔트로 포장되어 있으며, 편도 2차선으로 외측에 갓길이 위치하고 있다.



교면포장 전경

【사진 3.2.17】 교면포장 전경(대구)

나. 외관조사 결과

- 교면포장에 대한 외관조사 결과, 라벨링, 일부 포장폐임, 보수부폐임 등이 조사되었으나, 차량의 주행성을 저해할만한 손상은 없는 것으로 조사되었다.

【표 3.2.21】 교면포장 외관조사 결과(대구)

구 분	라벨링 (㎡/개소)	백테 및 망상균열 (㎡/개소)	보수부 망상균열 (㎡/개소)	폐임 (㎡/개소)	포트홀 (㎡/개소)
S1	-	-	-	0.04/1	-
S2	-	-	-	0.04/1	-
S3	-	-	-	-	-
S4	-	-	-	-	-
S5	37.50/1	-	-	0.03/1	-
S6	12.50/1	-	-	-	-
S7	3.50/1	-	-	-	-
S8	39.00/1	-	-	-	-
S9	-	-	-	-	-
S10	-	-	-	-	-
S11	-	-	-	-	-

【표 3.2.21】 교면포장 외관조사 결과(대구,계속)

구 분	라벨링 (㎡/개소)	백테 및 망상균열 (㎡/개소)	보수부 망상균열 (㎡/개소)	폐임 (㎡/개소)	포트홀 (㎡/개소)
S12	3.00/1	-	-	-	-
S13	38.00/1	-	-	-	-
S14	150.00/1	-	-	-	-
S15	120.00/1	-	-	-	-
S16	25.00/2	-	-	-	-
S17	-	2.00/1	-	-	-
S18	60.00/1	-	0.25/1	-	-
S19	-	-	-	-	-
S20	4.00/1	-	-	-	-
S21	16.00/1	-	-	0.06/2	0.18/2
합 계	508.50/13	2.00/1	0.25/1	0.17/5	0.18/2




【사진 3.2.18】 교면포장 손상현황(대구)

다. 기 점검(2013년) 결과와 비교

- 기 점검결과와 비교 시 반복적인 중차량통행에 의해 패임 및 포트홀, 라벨링 손상물량이 추가 조사된 상태이다.

【표 3.2.22】 포장 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 점검	2015년 정밀진단	비 고
패임 및 포트홀	0.23	0.35	
라벨링	144.5	508.5	

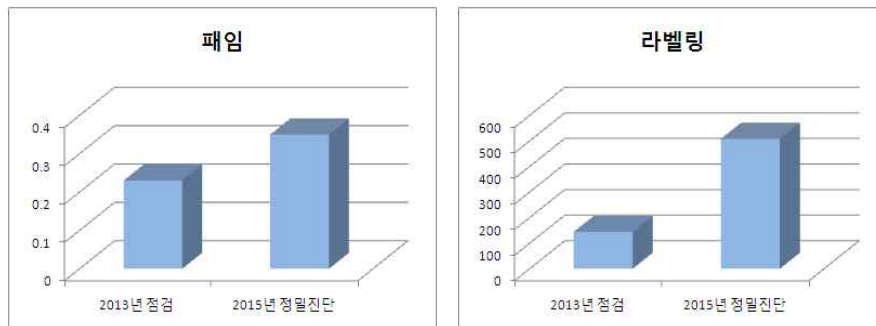

【그림 3.2.12】 포장 기 점검결과 비교

다. 검토 의견

- 현재 단산대교(대구)의 포장은 일부 반복적인 중차량 통행에 의한 패임, 포트홀 등이 조사되었으며, 포트홀의 경우는 안전 및 주행성능의 영향을 주므로 소파보수가 바람직하며, 나머지 손상에 대해서는 현재 보수보다는 향후 손상진전 및 규모를 감안하여 일괄 보수처리하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

3.2.6 기타부재

가. 배수시설

1) 부재의 개요

- 단산대교(대구)는 청도천 횡단 교량으로 횡단구배에 따라 캔틸레버에 설치 되어 있으며 배수관에 설치형태는 육교형 및 하천형 원형 파이프(φ 150mm)가 설치된 것으로 조사되었다.



【사진 3.2.19】 배수구 및 배수관 전경(대구)

2) 외관조사 결과

- 배수시설에 대한 외관조사 결과, 배수구 막힘 및 배수관 탈락, 배수관 설치불량 등의 손상이 발생하지 않은 양호한 상태이며, 배수구 이물질퇴적 및 막힘에 대한 지속적인 관찰을 통한 유지관리가 바람직하다.

나. 난간 및 연석(방호벽)

1) 부재의 개요

- 대상교량의 방호벽 방호벽은 철근콘크리트로 시공된 상태이며, 도보를 통한 외관조사를 실시하였다.



【사진 3.2.20】 방호벽 전경(대구)

2) 외관조사 결과

- 방호벽에 대한 외관조사 결과, 폭 0.3mm미만 균열 및 균열부백태, 녹물유출, 박리 등이 조사되었다.
- 조사된 균열은 시공초기 건조수축 및 수화열에 의한 균열로서, 현재 보수보다는 상태변화에 대한 지속관찰이 바람직하며, 철근부식에 따른 녹물유출은 적정보수가 실시되는 것이 적절할 것으로 판단된다.
- 백태는 콘크리트 열화부 우수침투에 의해 발생한 상태이며, 내구성 향상을 위한 표면처리 실시가 이루어지는 것이 적절하다.

【표 3.2.23】 방호벽 외관조사 결과(대구)

구 분	균열 (0.3mm미만) (m/개소)	균열부백태 (㎡/개소)	녹물유출 (㎡/개소)	백태 (㎡/개소)	보수부백태 (㎡/개소)	박리 (㎡/개소)	방호벽 배면 그림망실 (개소)
S1	15.0/4	-	-	0.09/5	0.15/1	-	-
S2	8.0/2	0.05/1.00	-	-	-	-	-
S3	9.5/3	-	-	-	-	-	-
S4	5.5/2	-	-	-	-	-	-
S5	-	-	-	-	-	-	-
S6	0.3/1	-	-	-	-	0.04/1	-
S7	-	-	-	-	-	-	-
S8	10.3/8	-	-	-	-	-	-
S9	2.3/2	0.05/1	-	0.12/3	-	-	-
S10	-	0.55/4	-	-	-	-	-
S11	-	-	-	-	-	-	2.00/2
S12	-	-	-	-	-	-	-
S13	-	-	-	-	-	-	-
S14	-	0.04/1	0.01/1	0.03/1	-	-	-
S15	-	0.04/1	-	-	-	-	-
S16	-	-	-	-	-	-	-
S17	-	-	-	-	-	-	-
S18	-	-	-	-	-	-	-
S19	-	-	-	-	-	-	-
S20	-	-	-	-	-	-	-
S21	-	0.43/4	-	-	-	-	-
합 계	81.2/45	1.16/12	0.01/1	0.24/9	0.15/1	0.04/1	2.00/2




【사진 3.2.21】 난간 및 연석 손상현황(대구)

3) 기 점검(2013년) 결과와 비교

- 기 점검결과와 비교 시 균열 및 백태가 일부 추가 조사되었으며, 균열의 상태는 경미하므로 지속관찰을, 백태손상의 경우 내구성 향상을 위한 표면처리가 바람직하다.

【표 3.2.24】 방호벽 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 점검	2015년 정밀진단	비 고
균열(0.3mm미만)	44.9	81.2	
백태손상	0.62	1.55	

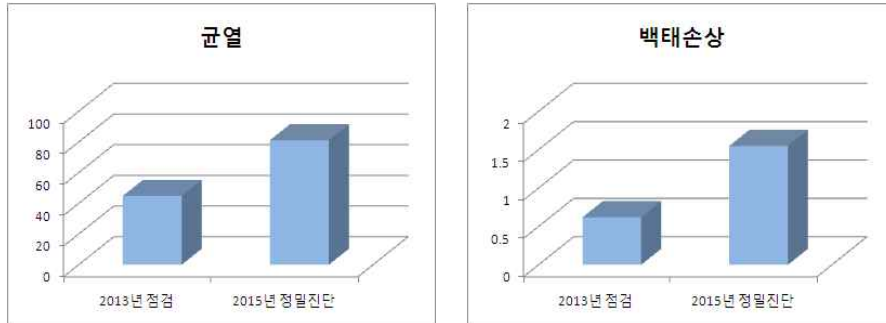

【그림 3.2.13】 방호벽 기 점검결과 비교

4) 검토 의견

- 방호벽의 발생한 폭 0.3mm미만 균열은 건조수축에 의해 발생한 것으로 판단되며, 일부 균열부 우수접촉으로 인한 백태가 동반되는 부위가 조사되었다. 따라서 균열의 경우 현재 보수보다는 손상상태변화를 지속관찰하여 향후 일괄 보수를 실시하는 것이 바람직하며, 균열부백태 및 백태의 경우 내구성 저하방지를 위한 표면처리 실시가 적절한 것으로 판단된다.
- 녹물유출의 경우, 국부적인 피복 부족에 의한 철근손상으로 판단되며, 철근부식에 따른 녹물이 외부로 유출되므로, 내구성 향상을 위한 단면보수(방청)가 실시되는 것이 바람직하며, 추가 발생 및 보수상태에 대해 지속적인 관찰이 바람직하다.

3.3 외관조사 결과(부산)

3.3.1 상부구조

가. 거더외부

1) 부재의 개요

- 단산대교(부산)의 거더는 P.S.C 거더 형식으로 시공되어 있고, 좌·우 캔틸레버부 하면에는 외부로부터의 우수유입을 방지하기 위해 물끊기 홈이 S10, 11경간 일부를 제외한 전 구간에 걸쳐 설치되어있다.
- 거더 외부의 외관조사는 근접장비(교량점검차) 및 도보를 이용하여 시행하였다.



【사진 3.3.1】 거더외부 전경(부산)

2) 외관조사 결과

- 거더외부 대한 외관조사 결과 누수 및 파손 등 구조적인 손상이 없는 대체적으로 양호한 상태이며, 조사된 주요 손상으로 폭 0.3mm미만 균열과, 국부적인 콘크리트 들뜸, 백태, 균열부백태, 물끊기홈 미설치 등이 조사되었다.
- S11, S21 경간 경우, 캔틸레버부 국부적인 종방향 균열이 관찰되었으며 균열폭은 0.3mm로 조사되었다.

【표 3.3.1】 거더외부 외관조사 결과(부산)

구 분	균열 (m/개소) (0.1mm)	균열 (m/개소) (0.3mm)	균열부백태 (㎡/개소)	백태 (㎡/개소)	물끓기흙 미설치 (m/개소)	들뜸 (㎡/개소)
S1	5.3/3	-	-	-	-	-
S2	0.4/1	-	-	-	-	-
S3	-	-	-	-	-	-
S4	-	-	-	-	-	-
S5	-	-	-	-	-	-
S6	1.4/1	-	-	-	-	-
S7	-	-	-	-	-	-
S8	-	-	-	-	-	-
S9	1.0/1	-	-	-	-	-
S10	3.0/3	-	-	0.24/2	1.20/2	1.60/2
S11	10.80/4	3.0/1	-	-	6.00/2	-
S12	-	-	-	0.04/1	-	-
S13	1.0/1	-	-	-	-	-
S14	2.7/4	-	-	-	-	-
S15	-	-	-	-	-	-
S16	-	-	-	-	-	-
S17	-	-	-	-	-	-
S18	-	-	-	-	-	-
S19	-	-	0.08/1	-	-	-
S20	-	-	-	-	-	-
S21	1.2/1	2.1/1	0.02/1	-	-	-
합 계	27.0/19	5.0/1	0.10/2	0.28/3	7.20/4	1.60/2



【사진 3.3.2】 거더외부 손상현황(부산)




【사진 3.3.2】 거더외부 손상현황(부산, 계속)

3) 기 점검(2013년) 결과와 비교

- 거더외부에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상 진전여부를 검토한 결과, 균열폭 0.3mm는 일부 추가 조사된 상태이며, 백태손상의 경우, 점검자 판단에 의해 규모가 재조정되어 물량이 감소하였다.

【표 3.3.2】 거더외부 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 점검	2015년 정밀진단	비 고
균열(m)	12.5	32.0	
백태, 균열부백태(㎡)	0.93	0.38	

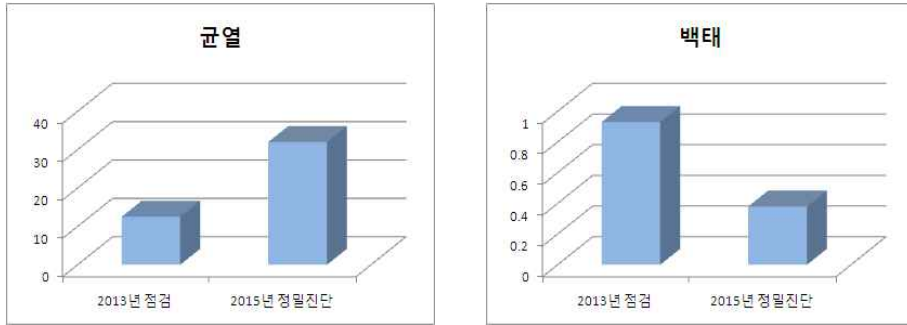

【그림 3.3.1】 거더외부 기 점검결과 비교(부산)


4) 검토의견

- 조사된 균열은 대부분 미세균열(폭 0.3mm미만)로 깊이가 얇은 표면균열 형태를 띄고 있고, 균열의 형상, 방향성, 발생위치 등을 고려해 볼 때 시공초기 건조수축에 의해 발생한 것으로 판단된다. 또한 폭 0.3mm 균열의 경우, 캔틸레버부 종방향성 균열로서, 구조적인 원인에 의한 균열은 아닌 것으로 판단되며, 진전양상은 관찰되지 않으므로 내구성 저하방지를 위한 주입보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.
- 백태 및 콘크리트 들뜸은 P10 신축이음부근으로서 신축이음 하부 누수 및 외부우수 유입 등에 장기적 노출에 따른 콘크리트 열화로 판단되며, 기 점검 비교시 손상의 진전은 미미하나, 내구성 저하방지를 위한 적정 조치가 실시되는 것이 바람직하다.
- 물끓기흙 미설치는 P10 신축이음 부근 일부 구간에서 조사되었으며, 우천 시 외부우수가 유입되므로 유입방지를 위한 추가 설치가 필요할 것으로 판단되며, 일부 콘크리트 들뜸 신축이음 하부 백태가 조사되었다.

나. 거더내부

1) 부재의 개요

- 단산대교(부산)의 거더는 P.S.C Box 형식으로서 21경간(10@50+11@50)으로 구성되어있으며, 대체적으로 양호한 상태로서, 주요 손상으로는 폭 0.3mm미만 균열, 망상균열, 백태 등이 조사되었다.
- 거더내부에 대해서는 도보에 의해 외관조사를 실시하였다.

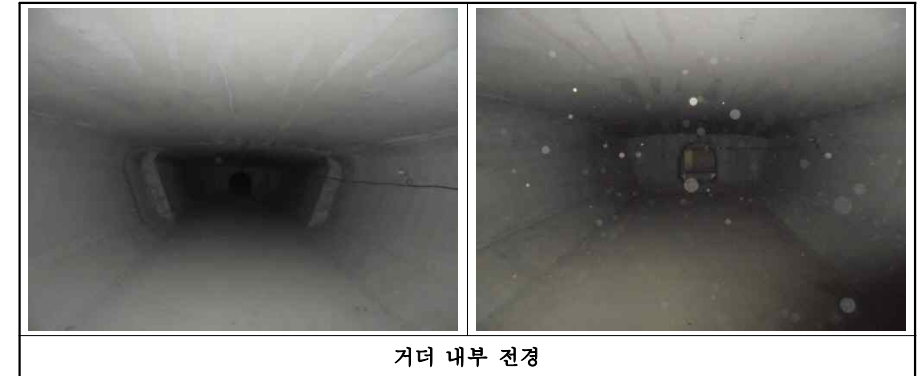

【사진 3.3.3】 거더내부 전경(부산)

2) 외관조사결과

- 거더 내부에 대한 외관조사 결과, 폭 0.3mm미만 균열, 망상균열, 들뜸, 보수부재균열, 백태 등이 조사되었다.

【표 3.3.3】 강박스 거더 내부 외관조사 결과(부산)

구 분	균열 (m/개소) (0.1mm)	망상균열 (㎡/개소)	백태 (㎡/개소)	백태혼적 (㎡/개소)	보수부백태 (㎡/개소)	균열부백태 (㎡/개소)	보수부들뜸 (㎡/개소)
S1	256.5/68	-	-	-	-	-	-
S2	107.0/23	-	-	-	-	-	-
S3	131.0/37	-	-	-	-	-	-
S4	193.0/32	-	-	-	-	-	0.03/1
S5	135.0/25	-	0.03/1	-	-	-	-
S6	78.0/21	-	-	-	-	-	-
S7	72.0/12	-	-	-	-	-	-
S8	123.0/26	-	-	-	-	-	-
S9	149.1/80	2.25/1	-	-	-	-	-
S10	357.0/78	1.00/1	-	-	-	-	-

【표 3.3.3】강박스 거더 내부 외관조사 결과(부산,계속)

구 분	균열 (m/개소) (0.1mm)	망상균열 (㎡/개소)	백태 (㎡/개소)	백태흔적 (㎡/개소)	보수부백태 (㎡/개소)	균열부백태 (㎡/개소)	보수부들뜸 (㎡/개소)
S11	104.0/47	1.00/1	-	-	-	-	-
S12	203.7/65	-	-	-	0.07/2	-	-
S13	140.9/40	-	-	-	-	-	-
S14	172.2/47	-	-	-	-	0.06/2	-
S15	204.5/44	-	-	-	-	-	-
S16	25.5/10	-	-	-	-	-	-
S17	246.0/40	-	-	-	-	-	-
S18	187.5/37	-	-	0.04/1	-	-	-
S19	239.5/51	-	-	-	-	-	-
S20	307.0/92	-	-	-	-	-	-
S21	150.0/48	-	0.02/2	-	-	-	-
합 계	3582.4/923	4.25/3	0.05/3	0.04/1	0.07/2	0.06/2	0.03/1



【사진 3.3.4】거더 내부 손상현황(부산)




【사진 3.3.4】거더 내부 손상현황(부산,계속)

3) 기 점검(2013년) 결과와 비교

- 거더내부 균열과 망상균열에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상 진전여부를 검토한 결과, 기 점검 이후에 균열이 다소 증가하였으며 미세균열이 추가 관찰된 것으로 판단된다.

【표 3.3.4】거더 내부 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 점검	2015년 정밀진단	비 고
균열(0.1mm)(m)	1681.7	3582.4	
망상균열(㎡)	4.25	4.25	
백태손상	0.21	0.22	

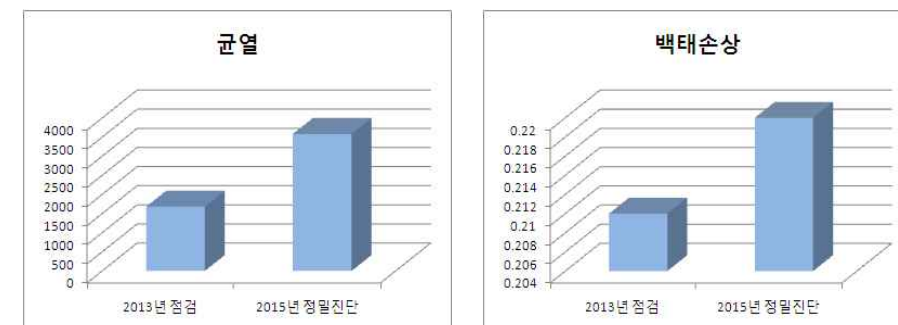

【그림 3.3.2】거더내부 기 점검 결과 비교(부산)

4) 검토의견

- 거더내부 전구간에 걸쳐 상면 종방향균열이 관찰되며 균열폭은 0.3mm미만으로서, 규모와 형상을 미루어 구조 균열과는 무관한 것으로 판단되며, 일반적으로 교축방향의 균열은 흔히 발생하는 손상으로서 일정기간 균열길이가 진전되나, 균열폭 및 깊이는 크지 않은 것으로 판단된다.
- 기 점검 결과와 비교 대비, 금회 진단 시 물량이 다소 증가하였으나, 일부 추가발생 개소로 판단된다. 따라서, 현상태를 유지관찰하여, 향후 손상을 유발하는 재료적 원인이 소멸될 경우, 일괄 균열 보수처리하여 내구성을 확보하는 것이 바람직할 것으로 판단된다. 또한 S11 사방향을 떠는 균열의 경우, ILM시공 시 압출과정 중 복부측에 사인장력이 작용하여 일부 발생된 미세균열로 추정되며, 기존 균열 보수부 상태가 양호한 점을 미루어 사용하중에 의한 구조적 문제는 없을 것으로 판단된다.
- 백태손상의 경우, 시공 초기 열화부 우수 접촉 및 거더내부 습윤 상태에서 발생한 것으로 판단되는 국부적인 손상으로서, 진전은 없는 상태로 판단되며 백태흔적에 대해서는 손상상태변화에 대한 유지관찰이 바람직할 것으로 판단되고, 나머지 백태의 경우 적정 보수를 실시한 후 재손상 여부에 대한 지속관찰이 필요할 것으로 판단된다.

다. 격벽

1) 부재의 개요

- 격벽은 2차부재로서, 거더내부와 같이 도보조사를 통한 외관조사를 실시하였다.



격벽 전경

【사진 3.3.5】 격벽 전경(부산)

2) 외관조사결과

- 외관조사 결과 폭 0.1~0.3mm균열, 보수부백태, 보수부재균열이 조사되었다.

【표 3.3.5】 격벽 외관조사 결과(부산)

구 분	균열 (0.3mm미만) (m/개소)	균열 (m/개소) (0.3mm)	보수부백태 (㎡/개소)	보수부재균열 (0.3mm미만) (m/개소)
S1	1.0/2	-	-	-
S2	2.0/4	-	-	-
S3	-	-	-	-
S4	2.9/8	-	-	-
S5	-	-	-	-
S6	-	-	-	0.3/1
S7	0.8/2	-	-	-
S8	-	-	-	-
S9	0.3/1	-	-	-
S10	-	-	-	-
S11	-	-	-	-
S12	0.6/1	-	-	-
S13	0.4/1	0.6/1	-	-
S14	0.4/2	-	0.03/1	-
S15	0.5/2	-	-	-
S16	0.4/1	-	-	-
S17	-	-	-	-
S18	0.3/1	-	-	-
S19	-	-	-	0.2/1
S20	0.2/1	-	-	-
S21	0.8/2	-	-	-
합 계	10.6/28	0.6/1	0.03/1	0.5/2



【사진 3.3.6】 벽면 손상현황(부산)

3) 검토의견

- 거더내부 벽면의 경우, 균열 및 망상균열, 보수부 들뜸 등의 손상이 조사되었으며, 균열 폭은 0.1~0.3mm로서, Massive한 콘크리트에서 높은 온도의 내부 수화열이 소산되며 발생하는 수축작용이 구속됨으로 인한 균열로 판단된다. 따라서 정도에 따라 지속관찰 및 주입보수(폭 0.3mm균열)를 실시하여, 유지관리하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.
- 보수부 재균열 및 백태의 경우 보수재 불량 및 미흡에 의해 발생된 것으로 관찰되며, 백태는 시공초기 균열부 우수접촉에 의해 발생된 것으로 판단되나, 현재 진전은 없는 상태로서, 내구성 향상을 위한 적정보수를 실시하는 것이 바람직하다.

3.3.2 하부구조

가. 교대

1) 부재의 개요

- 청도천4교(부산)의 교대는 철근콘크리트 역 T형, 기초는 강관 파일기초이며, 교대에 대한 외관조사는 도보조사로 근접하여 조사 실시하였다



【사진 3.3.7】 교대 전경(부산)

2) 외관조사 결과

- 교대에 대한 외관조사 결과 폭 0.3mm미만 균열, 철근노출이 조사되었다.
- 현장조사 시, 교대에 발생된 균열에 대해서는 일부 균열보수가 이루어진 상태로 보수상태는 전반적으로 양호한 것으로 확인되었으나, 일부 기 점검 이전의 보수부위에서 보수부 재균열이 국부적으로 발생되었다.

【표 3.3.6】 교대 외관조사 결과(부산)

구 분	균열(m/개소) (0.3mm미만)	보수부재균열 (m/개소) (0.3mm미만)	누수흔적 (㎡/개소)	들뜸 (㎡/개소)	파손 및 철근노출 (㎡/개소)
A1	1.6/4	-	1.95/2	-	-
A2	5.8/8	0.6/1	-	0.10/1	0.14/2
합 계	7.4/12	0.6/1	1.95/2	0.10/1	0.14/2



균열(A1 구체)

누수흔적(A1 홍벽)

들뜸(A2 코핑)

파손 및 철근노출(A2 홍벽)


【사진 3.3.8】 교대 손상현황(부산)

3) 기 점검(2013년) 결과와 비교

- 교대에 조사된 주요 손상에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상여부를 검토한 결과, 기 점검 당시 전반적으로 손상이 없는 양호한 상태였으며, 금회 진단에서 폭 0.3mm미만 균열 이 일부 추가 조사된 것으로 확인되었다.

【표 3.3.7】 교대 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 점검	2015년 정밀진단	비 고
0.3mm미만 균열(m)	1.0	8.0	-

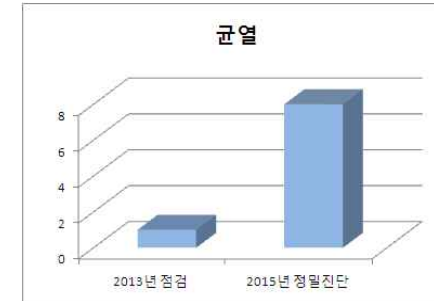

【그림 3.3.3】 교대 기 점검결과 비교(부산)

4) 검토의견

- 교대에서 추가 조사된 수직균열은 균열의 형상, 방향성, 발생위치 등을 고려해 볼 때 건조수축에 의해 발생한 것으로 판단되며 균열폭은 0.3mm미만의 미세균열이다.
- 2013년 이전 균열손상에 대해 일부 보수가 실시되었으며, 보수미흡에 의한 보수부균열이 조사되었으나, 경미한 상태로서 지속관찰하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.
- 파손 및 철근노출은 신축이음 시공 시 충격에 의한 국부적인 파손부로서 내구성 저하방지를 위한 단면보수(방청) 실시가 바람직하며, 외부 우수접촉에 의해 신축이음 누수에 의한 홍벽 누수흔적이 조사되었다.

나. 교각

1) 부재의 개요

- 단산대교(부산)의 교각은 T형, 기초는 우물통기초, 직접기초, 강관파일기초로 시공되어 있으며 교각에 대한 외관조사는 교량점검차와 점검로 및 도보를 통한 근접조사를 실시하였다



교각 전경

【사진 3.3.9】 교각 전경(부산)

2) 외관조사 결과


- 교각에 발생된 주요 손상으로 폭 0.3mm미만 균열 및 망상균열, 들뜸, 소규모 파손 등의 손상이 조사되었다.

【표 3.3.8】교각 외관조사 결과(부산)

구 분	균열 (0.3mm미만) (m/개소)	균열 (0.3mm이상) (m/개소)	망상균열 (m/개소)	보수부망상균열 (m/개소)	보수부재균열 (0.3mm미만) (m/개소)	균형 (m/개소)
P1	9.0/7	-	7.00/3	-	-	-
P2	5.2/4	5.4/1	18.75/2	-	2.9/2	-
P3	9.9/10	1.0/1	7.20/1	-	1.0/1	-
P4	6.1/7	-	21.60/1	-	1.7/2	-
P5	17.8/8	-	4.00/1	-	-	0.15/3
P6	1.2/1	-	2.00/1	-	-	-
P7	3.0/4	-	4.00/1	-	-	-
P8	2.1/2	-	-	-	-	-
P9	0.3/1	-	5.00/2	-	-	-
P10	3.3/6	-	3.60/1	6.00/2	-	-
P11	1.5/2	-	4.00/1	-	-	-
P12	12.1/9	-	-	-	1.0/1	-
P13	3.5/2	-	4.00/2	-	-	-
P14	4.3/5	-	3.75/3	-	-	-
P15	1.8/4	-	-	-	-	-
P16	4.3/5	-	8.40/1	-	-	-
P17	14.2/11	-	-	-	1.2/1	1.00/1
P18	7.0/5	-	12.50/4	-	-	-
P19	9.2/12	-	-	-	-	-
P20	8.0/13	-	11.00/2	-	-	-
합 계	124.8/128	6.4/2	116.80/26	6.00/2	7.8/7	1.15/4

【표 3.3.8】교각 외관조사 결과(부산,계속)

구 분	누수흔적 (m/개소)	백태 (m/개소)	들뜸 (m/개소)	보수부들뜸 (m/개소)	이물결삽입 (m/개소)	재료분리 (m/개소)	파손 (m/개소)
P1	-	-	-	-	-	-	-
P2	-	-	-	-	-	-	-
P3	-	-	-	-	-	-	-
P4	-	-	-	-	-	1.00/1	-
P5	-	0.04/2	0.15/1	-	-	0.24/2	0.01/1
P6	-	0.06/3	-	-	-	-	-
P7	-	-	-	-	-	-	-
P8	4.00/1	-	-	-	-	-	-
P9	-	-	-	-	-	-	0.01/1
P10	-	-	-	-	-	-	-
P11	-	-	-	-	0.12/1	-	-
P12	-	-	-	-	-	-	-
P13	-	-	-	-	-	-	0.01/1
P14	-	-	-	-	-	-	-
P15	-	-	-	-	-	-	-
P16	-	-	-	-	-	-	-
P17	-	-	-	-	-	-	-
P18	-	-	-	0.18/1	-	-	-
P19	-	-	-	-	-	-	-
P20	-	0.02/1	-	-	-	-	-
합 계	4.00/1	0.12/6	0.15/1	0.18/1	0.12/1	1.24/3	0.03/3

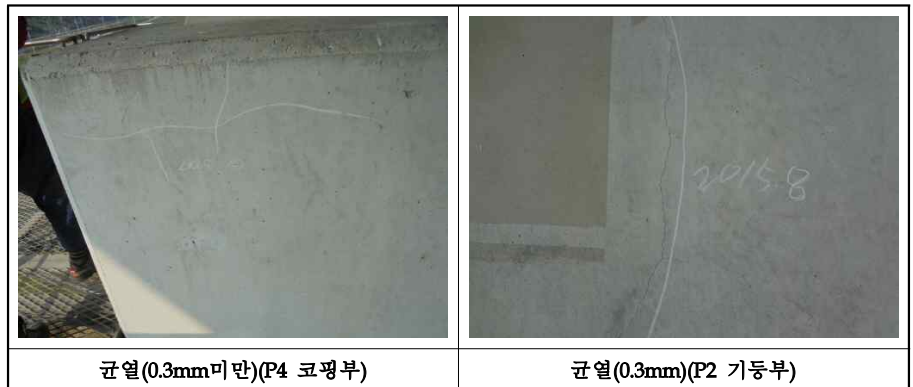


【사진 3.3.10】교각 손상현황(부산)




【사진 3.3.10】 교각 손상현황(부산,계속)

3) 수중부 교각 점검

- 단산대교(부산)는 청도천을 횡단하고 있으며 수중부 교각(P16, P17, P18)에 대한 외관조사 및 깊이측정을 실시하였다.
- 수중부 교각의 외관상태는 파손이나 기초 세굴 등이 없는 양호한 상태로 조사되었으며, 수심은 P18은 육상노출부, P16의 경우 2.20~2.55m, P17은 1.00~2.70m로 측정되었다.

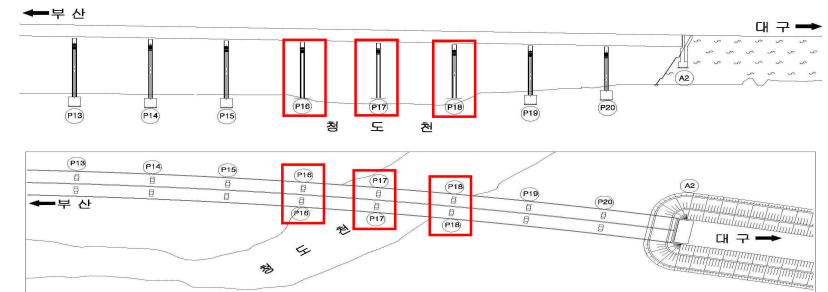

【그림 3.3.4】 교각 수중부 조사 위치도(부산)

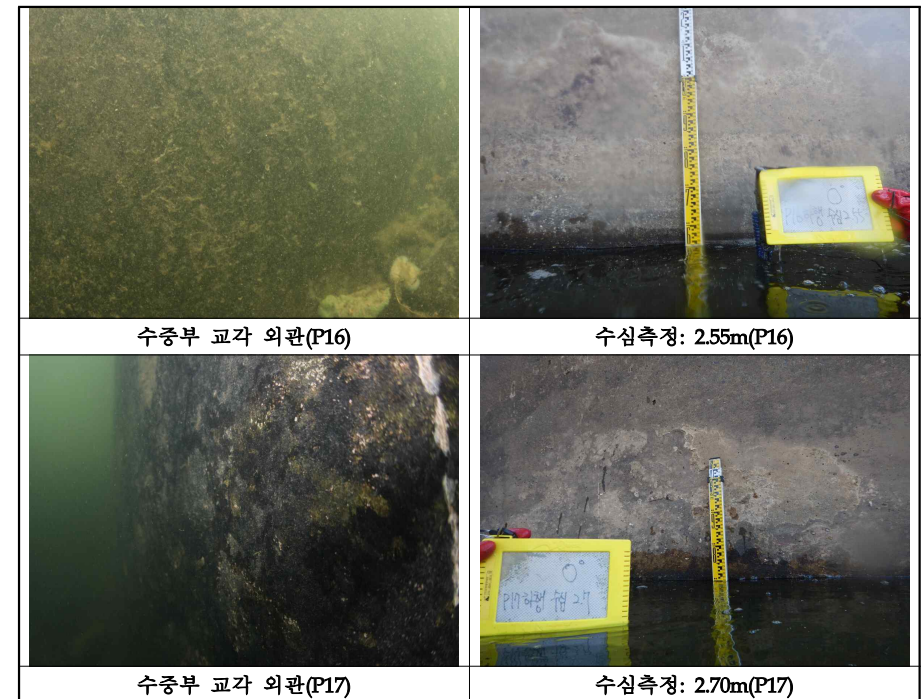


【사진 3.3.11】 교각 수중부 조사 현황(부산)

4) 기 점검(2013년) 결과와 비교

- 교각의 균열 및 망상균열에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상 진전여부를 검토한 결과 기 점검 대비 손상이 추가 조사되었으며, 균열의 형상을 미루어 건조수축에 의한 미세균열로서 손상변화에 대한 지속관찰이 바람직하다.

【표 3.3.9】 교각 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 점검	2015년 정밀진단	비 고
균열(m)	68.1	139.0	
망상균열(m)	3.00	122.80	

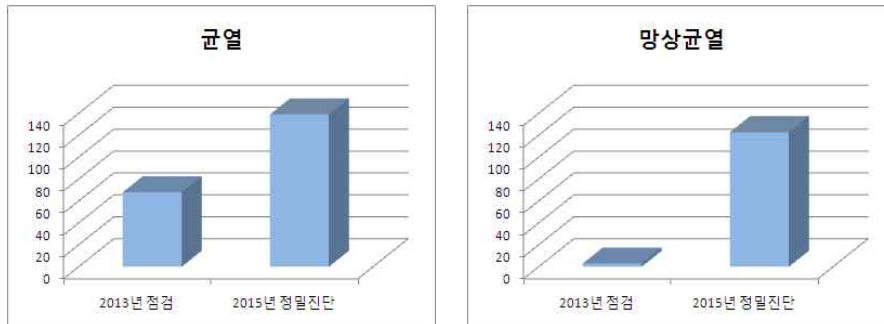

【그림 3.3.5】 교각 기 점검결과 비교(부산)


5) 검토의견

- 금회 진단 시 균열 및 망상균열의 경우, 불규칙성 수직 수평균열들로서, 기 점검 대비 일부 물량이 증가되었으며, 폭 0.3mm미만의 건조수축 균열로 판단된다. 기존 손상들은 규모 및 폭의 상태변화는 없는 것으로 조사되었으며, 추가 조사된 균열에 대해서는 폭 0.3mm 균열은 주입보수를 실시하고, 그 외 균열들에 대해서는 상태변화에 대한 지속관찰이 필요할 것으로 판단된다.
- P8 누수흔적의 경우 기 점검부터 유지관리된 손상으로서 배수관 접합부 월류에 의해 발생되며 현재, 배수관 상태는 양호한 것으로 관찰되어 배수관 이물질여부에 대한 주의 관찰이 적절하다.
- 소규모 파손 및 굽힘, 재료분리의 경우는 외부충격에 의한 국부적인 손상 및 콘크리트 일반적인 손상으로서 현재 보수보다는 지속관찰이 바람직할 것으로 판단된다.


3.3.3 교량받침

가. 부재의 개요

- 본 교량의 교량받침은 납면진반침(L.R.B)으로 설치되어 있으며, 교대에 4개, 교각에 42개씩 총 46개가 설치되어 있다.

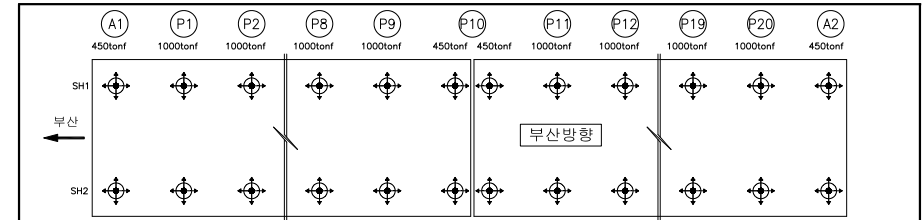

【그림 3.3.6】 교량받침 배치도(부산)

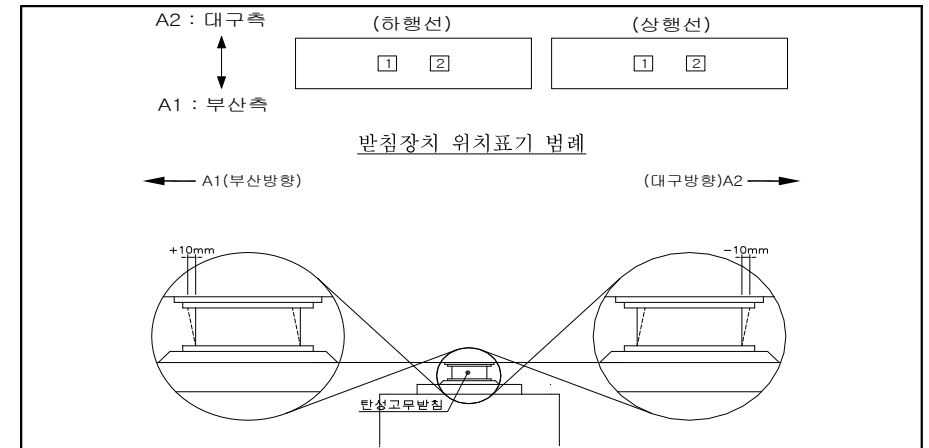

【그림 3.3.7】 가동단 이동량 표기범례



【사진 3.3.12】 교량받침 전경(부산)

나. 외관조사 결과

- 교량 받침장치는 상부구조에서 발생한 하중을 하부구조로 전달하고 상부구조의 신축 및 회전에 능동적으로 대응하는 부재이며, 본 조사에서는 과반력 및 부반력 발생 여부, 온도변화 및 활하중에 의한 신축거동 여부 뿐만 아니라 강재 부식, 콘크리트 손상 여부 등 내구성, 기능성, 사용성 등에 대한 현장조사를 시행하였으며 그 결과는 다음 【표 3.3.10】과 같다.
- 받침장치의 외관조사 결과, 몰탈균열 및 들뜸, 볼트부식, 플레이트 녹발생, 고무재 들뜸 등이 조사되었으며, 받침 가동에 유해한 영향을 미칠만한 손상은 확인되지 않았다.

【표 3.3.10】 교량받침 외관조사 결과(부산)

구 분	몰탈균열 (0.3미만 (mm/개소))	몰탈망상균열 (mm/개소)	몰탈들뜸,바리 (mm/개소)	고무재균열 (개소)	고무재들뜸 (개소)
A1	0.2/1	-	-	-	-
A2	0.3/1	-	-	-	-
P1	-	-	-	-	-
P2	-	-	-	-	1.00/1
P3	1.5/5	-	0.32/2	-	-
P4	1.3/6	-	0.01/1	-	-
P5	-	-	0.16/1	-	-
P6	-	-	-	-	-
P7	-	-	0.20/1	-	-
P8	-	-	1.00/4	-	2.00/2
P9	0.6/2	-	-	-	-
P10	0.4/5	0.22/1	-	-	2.00/2
P11	-	-	0.88/3	-	1.00/1
P12	-	-	0.58/7	-	-
P13	-	-	-	-	-
P14	0.2/1	-	0.16/4	-	-
P15	0.8/4	-	-	-	-
P16	0.2/1	-	-	-	1.00/1
P17	0.6/3	-	-	-	-
P18	1.7/5	-	0.12/1	-	1.00/1
P19	-	-	-	-	1.00/1
P20	0.6/3	-	-	1.00/1	-
합 계	8.3/87	0.22/1	3.43/24	1.00/1	9.00/9

【표 3.3.10】 교량받침 외관조사 결과(부산,계속)

구 분	볼트제결미흡 (개소)	볼트탈락 (개소)	볼트부식 (개소)	PLATE 녹발생 (개소)	PLATE 부분 녹발생 (개소)
A1	-	-	-	-	1.00/1
A2	-	-	-	-	-
P1	-	-	-	-	1.00/1
P2	-	-	-	-	-
P3	-	-	-	-	1.00/1
P4	-	-	-	-	1.00/1
P5	-	-	-	-	1.00/1
P6	-	-	-	-	2.00/2
P7	-	-	-	-	-
P8	-	-	-	-	-
P9	-	-	-	-	1.00/1
P10	-	-	-	1.00/1	-
P11	-	-	-	-	-
P12	-	-	2.00/2	-	-
P13	-	-	-	-	1.00/1
P14	-	-	-	-	1.00/1
P15	-	-	-	-	1.00/1
P16	-	-	-	-	2.00/2
P17	-	-	-	-	-
P18	-	-	-	-	1.00/1
P19	1.00/1	1.00/1	-	-	2.00/2
P20	-	-	-	-	2.00/2
합 계	1.00/1	1.00/1	2.00/2	1.00/1	18.00/18




【사진 3.3.13】 교량받침 손상현황(부산)

	
고무재들뜸(P19)	볼트 체결미흡(P19)
	
볼트부식(P12)	PLATE 녹발생(P10)
	
PLATE 부분녹발생(P6)	PLATE 부분녹발생(P13)

【사진 3.3.13】 교량받침 손상현황(부산,계속)

다. 연단거리 검토

- 교대 및 교각의 받침면은 상부구조로부터 집중하중을 받는 부위이고, 지진시에는 큰 수평력이 작용하는 곳이다. 연단거리가 짧으면 고정단에서는 콘크리트 구체 또는 교량받침이 파손될 수 있고, 가동단에서는 최악의 경우 받침이 벗어나 거더가 낙하할 수도 있다.
- 상부구조의 길이에 따라 '도로교설계기준(2010, 국토교통부)'에서는 최소값을 규정하고 있다.

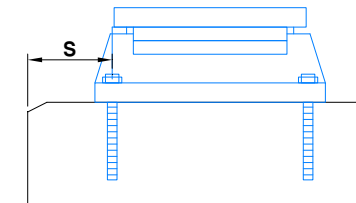

- 거더의 경간길이 100m 이하
: $S(\text{mm}) = 200 + 5L$
- 거더의 경간길이 100m 이상
: $S(\text{mm}) = 300 + 4L$
- 여기서, L은 경간길이(m)

【그림 3.3.8】 도로교설계기준 연단거리 산출방법

1) 연단거리 산출

- 거더 경간길이(L=50.0m) : $200+5 \times 50.0 = 450.0(\text{mm})$

2) 연단거리 측정 결과

- 연단거리 측정 결과, 실측 연단거리가 계산 연단거리를 상회하고 있는 것으로 측정되어 시방규정을 만족하고 있는 것으로 검토되었다.
- 연단거리 측정 결과, 실측 연단거리가 계산 연단거리를 상회하고 있는 것으로 측정되어 시방규정을 만족하고 있는 것으로 검토되었다.



【사진 3.3.14】 연단거리 측정 전경

【표 3.3.11】연단거리 측정 결과(부산)

구 분	계산 연단거리 (mm)		실측 연단거리(mm)		검토 결과
			Sh1	Sh2	
A1	450		510	520	O.K
P1	450		710	705	O.K
P2	450		710	715	O.K
P3	450		710	715	O.K
P4	450		720	725	O.K
P5	450		700	695	O.K
P6	450		710	710	O.K
P7	450		720	725	O.K
P8	450		720	725	O.K
P9	450		730	720	O.K
P10	전	450	510	515	O.K
	후	450	510	510	O.K
P11	450		700	705	O.K
P12	450		710	705	O.K
P13	450		720	710	O.K
P14	450		700	710	O.K
P15	450		710	705	O.K
P16	450		720	715	O.K
P17	450		710	710	O.K
P18	450		700	700	O.K
P19	450		710	705	O.K
P20	450		730	725	O.K
A2	450		520	520	O.K

라. 교량받침 신축거동상태 검토

1) 온도변화에 따른 가동상태 검토

- 교량받침은 납면진받침(L.R.B)으로 현재 여유량을 실측함으로써 온도 변화와 활하중에 의한 거더의 처짐에 따른 신축시 이동량 부족으로 인한 받침의 기능 저하 여부를 검토하고자 하였다.
- 교량받침의 이동량은 1회(16.9℃(2015.10.21)) 측정하였다.

2) 설계기준온도(-5℃ ~ 35℃(보통지방))에 따른 여유량 검토

- 교량받침의 이동량을 검토한 결과, 대부분 충분한 가동여유량을 확보하고 있는 것으로 평가되었다.

【표 3.3.12】교량받침 이동량(설계기준 온도) 산정(부산)

구 분	온도변화 (ΔT, ℃)		선평창계수 (α)	신축거더길 이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량 (mm)	최대 받침 이동량(mm)	
	동절기	하절기			동절기	하절기		동절기 (최대 수축시)	하절기 (최대 신장시)
A1	21.9	18.1	1.0×10^{-5}	250	54.8	45.3	9.8	54.8	55.1
P1	21.9	18.1	1.0×10^{-5}	200	43.8	36.2	-	43.8	36.2
P2	21.9	18.1	1.0×10^{-5}	150	32.9	27.2	-	32.9	27.2
P3	21.9	18.1	1.0×10^{-5}	100	21.9	18.1	-	21.9	18.1
P4	21.9	18.1	1.0×10^{-5}	50	11.0	9.1	-	11.0	9.1
P5	고정단								
P6	21.9	18.1	1.0×10^{-5}	50	11.0	9.1	-	11.0	9.1
P7	21.9	18.1	1.0×10^{-5}	100	21.9	18.1	-	21.9	18.1
P8	21.9	18.1	1.0×10^{-5}	150	32.9	27.2	-	32.9	27.2
P9	21.9	18.1	1.0×10^{-5}	200	43.8	36.2	-	43.8	36.2
P10	21.9	18.1	1.0×10^{-5}	250	54.8	45.3	9.8	54.8	55.1
				250	54.8	45.3	9.8	54.8	55.1
P11	21.9	18.1	1.0×10^{-5}	200	43.8	36.2	-	43.8	36.2
P12	21.9	18.1	1.0×10^{-5}	150	32.9	27.2	-	32.9	27.2
P13	21.9	18.1	1.0×10^{-5}	100	21.9	18.1	-	21.9	18.1
P14	21.9	18.1	1.0×10^{-5}	50	11.0	9.1	-	11.0	9.1
P15	고정단								
P16	21.9	18.1	1.0×10^{-5}	50	11.0	9.1	-	11.0	9.1
P17	21.9	18.1	1.0×10^{-5}	100	21.9	18.1	-	21.9	18.1
P18	21.9	18.1	1.0×10^{-5}	150	32.9	27.2	-	32.9	27.2
P19	21.9	18.1	1.0×10^{-5}	200	43.8	36.2	-	43.8	36.2
P20	21.9	18.1	1.0×10^{-5}	250	54.8	45.3	-	54.8	45.3
A2	21.9	18.1	1.0×10^{-5}	300	65.7	54.3	9.8	65.7	64.1
1) 조사당시 온도 : 16.9℃(조사일 : 2015년 10월 21일, 평균온도) 2) 검토온도 : -5℃ ~ 35℃(보통지방) 3) 신축장 100m 이상 교량의 경우 신장시에만 고려(도로설계요령, 2009)									

【표 3.3.13】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과(부산)

구 분		점검당시 실측이동량(mm)	최대 받침 이동량(mm)		실측 받침 가동여유량(mm)		받침용량 (mm)	검토 결과
			최대 수축 이동량	최대 신장 이동량	수축 여유량	신장 여유량		
A1	Sh1	48.0(A2)	54.8	55.1	144	240	±192	O.K
	Sh2	48.0(A2)			144	240	±192	O.K
P1	Sh1	43.0(A2)	43.8	36.2	114	200	±157	O.K
	Sh2	42.0(A2)			115	199	±157	O.K
P2	Sh1	31.0(A2)	32.9	27.2	100	162	±131	O.K
	Sh2	29.0(A2)			102	160	±131	O.K
P3	Sh1	21.0(A2)	21.9	18.1	110	152	±131	O.K
	Sh2	22.0(A2)			109	153	±131	O.K
P4	Sh1	10.0(A2)	11.0	9.1	121	141	±131	O.K
	Sh2	9.0(A2)			122	140	±131	O.K
P5	고정단							
P6	Sh1	14.0(A1)	11.0	9.1	117	145	±131	O.K
	Sh2	16.0(A1)			115	147	±131	O.K
P7	Sh1	26.0(A1)	21.9	18.1	105	157	±131	O.K
	Sh2	25.0(A1)			106	156	±131	O.K
P8	Sh1	30.0(A1)	32.9	27.2	101	161	±131	O.K
	Sh2	31.0(A1)			100	162	±131	O.K
P9	Sh1	44.0(A1)	43.8	36.2	113	201	±157	O.K
	Sh2	45.0(A1)			112	202	±157	O.K
P10	Sh1	52.0(A1)	54.8	55.1	140	244	±192	O.K
	Sh2	51.0(A1)			141	243	±192	O.K
	Sh3	58.0(A2)			134	250	±192	O.K
	Sh4	60.0(A2)			132	252	±192	O.K
P11	Sh1	32.0(A2)	43.8	36.2	125	189	±157	O.K
	Sh2	31.0(A2)			126	188	±157	O.K

주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K

주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K

【표 3.3.13】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과(부산,계속)

구 분			점검당시 실측이동량(mm)	최대 받침 이동량(mm)		실측 받침 가동여유량(mm)		받침용량 (mm)	검토 결과
				최대 수축 이동량	최대 신장 이동량	수축 여유량	신장 여유량		
P12	Sh1	29.0(A2)	32.9	27.2	102	160	±131	O.K	
	Sh2	28.0(A2)			103	159	±131	O.K	
P13	Sh1	30.0(A2)	21.9	18.1	101	161	±131	O.K	
	Sh2	31.0(A2)			100	162	±131	O.K	
P14	Sh1	14.0(A2)	11.0	9.1	117	145	±131	O.K	
	Sh2	13.0(A2)			118	144	±131	O.K	
P15	고정단								
P16	Sh1	6.0(A1)	11.0	9.1	125	137	±131	O.K	
	Sh2	5.0(A1)			126	136	±131	OK	
P17	Sh1	27.0(A1)	21.9	18.1	104	158	±131	O.K	
	Sh2	26.0(A1)			105	157	±131	O.K	
P18	Sh1	30.0(A1)	32.9	27.2	101	161	±131	O.K	
	Sh2	28.0(A1)			103	159	±131	O.K	
P19	Sh1	41.0(A1)	43.8	36.2	90	172	±131	O.K	
	Sh2	39.0(A1)			92	170	±131	O.K	
P20	Sh1	50.0(A1)	54.8	45.3	107	207	±157	O.K	
	Sh2	48.0(A1)			109	205	±157	O.K	
A2	Sh1	44.0(A1)	65.7	64.1	148	236	±192	OK	
	Sh2	46.0(A1)			146	238	±192	O.K	

주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K

주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K

바. 기 점검(2013년) 결과와 비교

- 받침물탈균열 및 PLATE 녹발생에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상 진전여부를 검토한 결과, 손상물량이 일부 증가한 상태로 조사되었다.
- 조사된 균열은 대부분 폭 0.3mm 미만 미세균열로 균열의 발생형태 및 균열폭 등을 고려할 때 건조수축에 의한 비구조적인 균열로 판단된다.

【표 3.3.14】 교량받침 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 점검	2015년 정밀진단	비 고
물탈균열(m)	3.9	8.3	
PLATE 녹발생	18.00	19.00	



【그림 3.3.9】 교량받침 기 점검결과 비교


사. 검토의견

- 받침물탈균열에 대해서는 건조수축균열로서 현재 보수보다는 지속적인 관찰을 통한 유지관리가 바람직하며, 물탈들뜸 개소에 대해서는 단면보수를 실시하는 것이 적절할 것으로 판단된다.
- PLATE 녹발생은 지점부 물끓기흙 미흡 및 외부우수접촉에 의한 국부적인 발생으로 판단되며, 손상정도에 따라 채도장 및 지속관찰을 실시하여 유지관리 하는 것이 바람직하다.
- 고무재손상의 경우, 기 점검부터 유지관리 되고 있는 손상으로서, 시공미흡 및 온도변화에 의한 신축거동 시 발생한 초기 손상으로 판단된다. 현재 손상의 진전은 없는 상태로서, 상태변화에 대한 지속관찰을 통한 유지관리가 필요하다.

3.3.4 신축이음장치

가. 부재의 개요

- 신축이음장치는 A1, P10, A2에 Rail Joint 형식으로 각 1개씩 모두 3개 시공되어 있다.

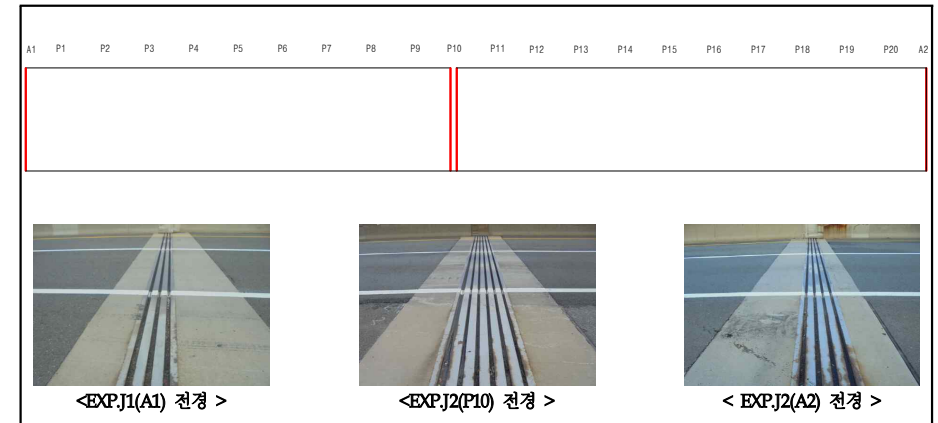

【그림 3.3.10】 신축이음장치 전경 및 배치도(부산)

나. 외관조사 결과

- 신축이음장치에 대한 외관조사 결과, 전반적으로 신축거동은 원활하나, 후타재에서 균열이 일부 발생된 상태이며, 갓길 구간에서 유간 내 토사퇴적과 외부 우수접촉에 의한 본체 부식 등이 조사되었다.

【표 3.3.15】 신축이음장치 외관조사 결과(부산)

위 치	구 분	손상내용
A1	Rail Joint (No.240)	본체 ▪ 본체부식(1.5m/1개소) ▪ 이물질퇴적(1.0m/1개소)
		후타재 ▪ 고무재열화(0.2m/1개소) ▪ 후타재 균열(2.0m/3개소)
P10	Rail Joint (No.480)	본체 ▪ 이물질퇴적(2.0m/1개소) ▪ 하부부식(0.3m/1개소)
A2	Rail Joint (No.320)	본체 ▪ 본체부식(2.0m/1개소) ▪ 하부부식(2.5m/1개소)
		후타재 ▪ 이물질퇴적(1.0m/1개소) ▪ 고무재열화(1.20m/1개소)
	기타	▪ 신축이음 하부 볼트탈락(4개소)




【사진 3.3.15】 신축이음장치 손상현황(부산)

다. 신축이음 신축거동상태 검토

1) 온도변화에 따른 가동상태 검토

- 본 교량의 신축거동상태를 확인하기 위해 2회(1차:23.8℃(8월28일), 2차:13.8℃(11월9일))에 걸쳐 신축이음장치, 바닥판 거더 상·하부에 대한 유간을 측정하였고, 이론 변동량과의 비교를 통해 신축거동상태를 검토하였다. 또한, 측정된 유간으로부터 최대 온도 상승시 신장량과 최저 온도 하강시 수축량을 계산하여 유간확보 여부를 검토하였다.

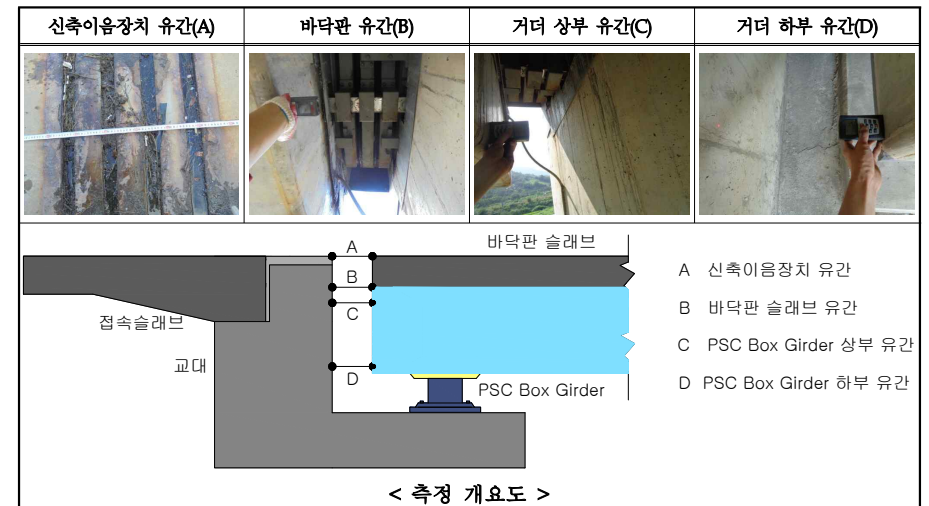

【사진 3.3.16】 신축이음 유간 측정방법(부산)

【표 3.3.16】 신축이음 유간 측정결과(부산)

측정위치	측 정 값(mm)								비 고
	신축이음장치(A)		바닥판(B)		거더 상부(C)		거더 하부(D)		
	1차	2차	1차	2차	1차	2차	1차	2차	
EXP.J1(A1)	129.0	162.0	316.0	350.0	341.0	373.0	344.0	376.0	Rail Joint(No.240)
EXP.J2(P10)	157.0	231.0	689.0	762.0	675.0	746.0	676.0	748.0	Rail Joint(No.480)
EXP.J3(A2)	156.0	196.0	426.0	464.0	410.0	451.0	412.0	452.0	Rail Joint(No.320)

- 8월(23.8℃)과 11월(13.8℃)의 온도 변화에 따른 변동량 측정결과, 이론 변동량과 유사한 것으로 나타나 교량의 신축거동상태는 양호한 것으로 판단된다.

【표 3.3.17】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동상태 검토결과(부산)

측정위치		측정유간(mm)		변동량(mm)		비 고
		1차	2차	실측치	이론치	
EXP.J1(A1)	신축이음장치	129.0	162.0	33.0	25.0	
	바닥판 단부	316.0	350.0	34.0		
EXP.J2(P10)	신축이음장치	157.0	231.0	74.0	50.0	
	바닥판 단부	689.0	762.0	73.0		
EXP.J3(A2)	신축이음장치	156.0	196.0	40.0	30.0	
	바닥판 단부	426.0	464.0	38.0		

2) 설계기준온도(-5℃ ~ 35℃(보통지방))에 따른 여유량 검토

- 금회 신축이음 유간을 각각 검토한 결과, EXP. J1(A1), EXP. J2(P10), EXP. J3(A2) 신축이음 전개소 신장여유량을 확보하고 있는 것으로 측정되었다.

【표 3.3.18】 신축이음 신축이동량 산정(부산)

구 분	온도변화(AT, ℃)		선팅창계수(α)	신축거더길이(L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량(mm)	계산 이동량(mm)	
	동절기	하절기			동절기	하절기		동절기(최대수축시)	하절기(최대신장시)
EXP.J1(A1)	21.9	18.1	1.0×10^{-5}	250.0	54.8	45.3	9.8	54.8	54.1
EXP.J2(P10)	21.9	18.1	1.0×10^{-5}	500.0	109.5	90.5	9.8	109.5	100.3
EXP.J3(A2)	21.9	18.1	1.0×10^{-5}	300.0	65.7	54.3	9.8	65.7	64.1

1) 조사당시 온도 : 23.8℃(조사일 : 2015년 8월 28일, 평균온도, 지점:청도군)
 2) 검토온도 : -5℃ ~ 35℃(보통지방)
 3) 신축장 100m 이상 교량의 경우 신장시에만 고려(도로설계요령, 2009)

【표 3.3.19】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동여유량 검토결과(부산)

구 분		계산 이동량(mm)		점검당시 실측유간(mm) ③	허용량(mm) ④	신축 여유량(mm)		검토 결과
		최대 수축시 ①	최대 신장시 ②			최대 수축시 ④-(①+③)	최대 신장시 ③-②	
EXP.J1(A1)	신축이음장치	54.8	54.1	129.0	240	56.2	74.9	O.K
	바닥판 단부	54.8	54.1	316.0	-	-	261.9	O.K
EXP.J2(P10)	신축이음장치	109.5	100.3	157.0	480	214.0	56.7	O.K
	바닥판 단부	109.5	100.3	689.0	-	-	588.7	O.K
EXP.J3(A2)	신축이음장치	65.7	64.1	156.0	320	99.3	91.9	O.K
	바닥판 단부	65.7	64.1	426.0	-	-	361.9	O.K

주) 판정 : 0.0mm ≤ 신축 여유량 ≤ 허용량 ⇒ O.K

라. 기 점검(2013년) 결과와 비교

- 기 점검결과와 비교 시 중차량 통행 및 시공미흡 등에 의한 볼트탈락 및 컨트롤스프링 파손 및 용접부파단 개소가 추가 조사되었다.

【표 3.3.20】 신축이음장치 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 점검	2015년 정밀진단	비 고
후타재균열	3.0	5.0	
본체부식	3.5	3.5	

마. 검토 결과

- EXP.J1(A1), EXP.J2(P10), EXP.J3(A2)은 활하중을 고려한 최대신장 시(35℃) 본체유간 및 바닥판, 거더 등 신축거동에 따른 충분한 여유량을 갖는 것으로 측정되었다.
- 신축이음 후타재 균열은 시공초기 건조수축, 공용 중 차량의 반복하중 및 충격에 의한 손상으로 일반적인 보수가 필요하나, 후타재의 손상은 반복된 차량의 통행으로 보수효과가 적으며, 현재 경미한 상태로서 지속관찰을 실시하는 것이 적절할 것으로 판단되며, 신축이음본체 부식 및 유간 이물질퇴적은 내구성 저하방지를 위한 재도장 및 정비가 실시되는 것이 바람직하다.
- 신축이음 하부 누수는 강재와 고무재 접합부 열화에 의한 국부적인 누수이며, 셀링처리를 통한 우수차단이 바람직하며, 하부 볼트탈락의 경우 시공당시 미흡에 의한 것으로 판단되므로 기능성 저하 방지를 위한 제체결이 필요할 것으로 판단된다.

3.3.5 교면포장

가. 부재의 개요

- 본 교량의 교면은 아스팔트로 포장되어 있으며, 편도 2차선으로 외측에 갓길이 위치하고 있다.



교면포장 전경

【사진 3.3.17】 교면포장 전경(부산)

나. 외관조사 결과

- 교면포장에 대한 외관조사 결과, 체수혼적 및 백태, 패임, 포트홀 조사되었으나, 차량의 주행성을 저해할만한 손상은 없는 것으로 조사되었다.

【표 3.3.21】 교면포장 외관조사 결과(부산)

구 분	라벨링 (㎡/개소)	체수혼적 및 백태 (㎡/개소)	패임 (㎡/개소)	포트홀 (㎡/개소)
S1	60.00/1	-	-	-
S2	8.00/1	-	0.10/1	-
S3	-	-	-	-
S4	-	-	-	-
S5	5.00/1	-	-	-
S6	-	-	-	-
S7	-	-	-	0.09/1
S8	-	-	-	-
S9	-	-	-	-
S10	-	-	0.02/1	-

【표 3.3.21】 교면포장 외관조사 결과(부산,계속)

구 분	라벨링 (㎡/개소)	체수혼적 및 백태 (㎡/개소)	패임 (㎡/개소)	포트홀 (㎡/개소)
S11	-	-	-	-
S12	0.80/1	-	-	-
S13	-	-	-	-
S14	-	-	-	-
S15	-	-	-	-
S16	-	2.00/1	-	-
S17	3.00/1	4.20/2	-	-
S18	-	-	-	-
S19	9.00/1	-	-	-
S20	-	-	-	-
S21	-	-	-	0.08/2
합 계	85.80/6	6.20/3	0.12/2	0.17/3



【사진 3.3.18】 교면포장 손상현황(부산)

다. 기 점검(2013년) 결과와 비교

- 기 점검결과와 비교 시 반복적인 중차량통행에 의해 패임 및 라벨링 손상물량이 다소 증가된 상태이나, 정도가 경미하므로, 상태변화에 대한 지속관찰이 바람직할 것으로 판단된다.

【표 3.3.22】 포장 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 점검	2015년 정밀진단	비 고
패임, 포트홀	0.44	0.29	
라벨링	79.00	85.80	



【그림 3.3.11】 포장 기 점검결과 비교(부산)

라. 검토 의견

- 패임 및 라벨링의 경우, 기 점검 대비 추가 조사되었으며, 국부적인 패임 및 포트홀의 경우 일부 재포장 보수가 이루어져 물량이 감소되었다. 현재 조사된 손상들은 차량주행성의 영향을 주는 상태는 아니므로 지속적인 관찰이 바람직하다.
- 체수흔적 및 백태의 경우, 교면 내 우수가 단부측 구배에 의해 체수되며 국부적인 백태 성향이 관찰되었으나, 현재 손상정도가 경미하며, 캔틸레버부 백태손상은 관찰되지 않는 상태로써, 손상 진전 및 상태변화에 대한 지속적인 관찰이 바람직 할 것으로 판단된다.

3.3.6 기타부재

가. 배수시설

1) 부재의 개요

- 단산대교(부산)는 청도천 횡단 교량으로 횡단구배에 따라 캔틸레버에 설치 되어 있으며 배수관에 설치형태는 육교형 및 하천형 원형 파이프(φ150mm)가 설치된 것으로 조사되었다.




【사진 3.3.19】 배수관 전경

2) 외관조사 결과

- 배수시설에 대한 외관조사 결과, 배수구 막힘 및 배수관 탈락, 배수관 설치불량 등의 손상이 발생하지 않은 양호한 상태이며, 배수구 이물질퇴적 및 막힘에 대한 지속적인 관찰을 통한 유지관리가 바람직하다.

【표 3.3.23】 배수시설 외관조사 결과(부산)

구 분	배수관 위치불량 (개소)	유도배수관 길이부족 (개소)
S1	-	-
S2	-	-
S3	-	-
S4	1.00/1	-
S5	-	-
S6	1.00/1	-
S7	-	-
S8	-	-
S9	-	-
S10	-	1.00/1
S11	-	-
S12	-	-
S13	-	-
S14	-	-
S15	-	-
S16	-	-
S17	-	-
S18	-	-
S19	-	-
S20	-	-
S21	-	-
합 계	2.00/2	1.00/1

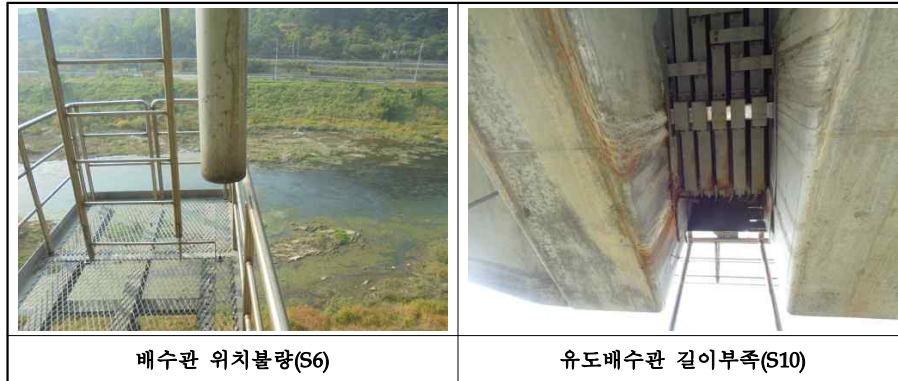

【사진 3.3.20】 교면포장 손상현황(부산)

3) 검토 의견

- 배수시설에 대한 외관조사 결과, 배수관 및 유도배수관 위치불량 및 길이부족이 조사되었으며, 배수에 의한 하부 부재 손상발생 우려가 있으므로, 길이를 연장하여 재정비하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

라. 난간 및 연석(방호벽)

1) 부재의 개요

- 대상교량의 방호벽 방호벽은 철근콘크리트로 시공된 상태이며, 도보를 통한 외관조사를 실시하였다.



【사진 3.3.21】 난간 및 연석 전경(부산)

2) 외관조사 결과

- 방호벽에 대한 외관조사 결과, 폭 0.1~0.3mm 균열 및 균열부백태, 백태, 파손, 박락, 재료 분리 등이 조사되었다.
- 조사된 균열은 시공초기 건조수축 및 수화열에 의한 균열로서, 손상정도에 따른 적정보수가 실시되는 것이 바람직하다.
- 백태는 콘크리트 열화부 우수접촉에 의해 발생한 상태이며, 내구성 향상을 위한 표면처리 실시가 이루어지는 것이 적절하다.

【표 3.3.24】 방호벽 외관조사 결과(부산)

구 분	균열 (0.3mm미만) (m/개소)	균열 (0.3mm이상) (m/개소)	균열부백태 (㎡/개소)	백태 (㎡/개소)	파손 (㎡/개소)	박락 (㎡/개소)	재료분리, 백태 (㎡/개소)
S1	1.2/1	-	-	-	-	-	-
S2	1.5/1	-	-	-	-	-	-
S3	0.2/2	-	-	-	-	-	-
S4	-	-	-	-	-	-	-
S5	-	-	-	-	-	-	-
S6	-	-	0.10/1	-	-	-	-
S7	-	-	-	-	-	-	-
S8	-	-	-	-	-	-	-
S9	1.0/1	-	1.40/2	-	-	-	-
S10	-	-	1.00/1	-	-	-	-
S11	-	3.0/1	-	0.30/2	-	-	16.00/1
S12	16.6/13	-	-	-	-	0.45/1	-
S13	2.6/17	-	6.20/3	-	-	-	-
S14	15.0/10	-	9.00/1	-	-	-	-
S15	13.5/10	-	0.16/1	-	-	-	-
S16	-	-	0.48/3	4.20/1	0.08/1	-	-
S17	-	-	-	-	-	-	-
S18	6.0/6	-	-	-	-	-	-
S19	-	-	-	-	-	-	-
S20	5.0/5	-	-	-	-	-	-
S21	-	-	-	0.18/3	0.01/1	-	-
합 계	62.6/66	3.0/1	18.34/12	4.68/7	0.09/2	0.45/1	16.00/1




【사진 3.3.22】 난간 및 연석 손상현황(부산)

3) 기 점검(2013년) 결과와 비교

- 기 점검결과와 비교 시 기존 균열이 균열부백태로 진전된 상태로서, 열화부 우수접촉에 의한 백태손상이 추가 조사되었다.

【표 3.3.25】 방호벽 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 점검	2015년 정밀진단	비 고
균열(0.1~0.3mm)	79.8	65.6	
백태손상	0.48	23.02	

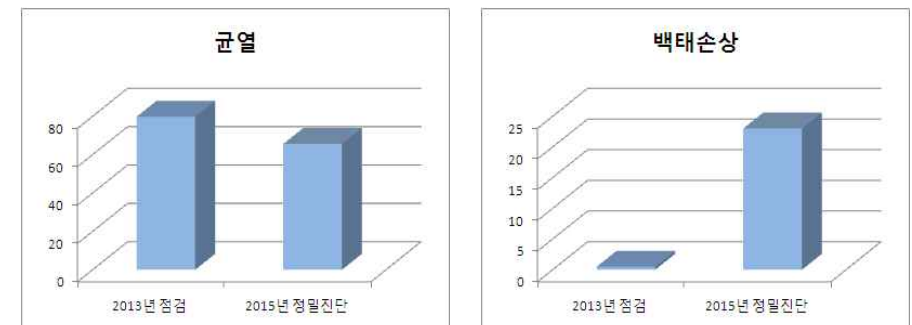

【그림 3.3.12】 방호벽 기 점검결과 비교(부산)

3) 검토 의견

- 방호벽의 발생한 균열은 건조수축에 의해 발생한 것으로 판단되며, 손상정도에 따라 주입보수 및 지속관찰이 바람직하며, 백태의 경우 내구성 저하방지를 위한 표면처리 실시가 적절할 것으로 판단된다.
기 점검 시 조사된 균열은 현재 백태를 동반한 양상을 띄며, 백태가 동반된 균열은 내구성 저하방지를 위한 표면처리가 바람직하며, 일부 폭 0.3mm 균열의 경우 주입보수를 실시하여 관리하는 것이 적절하다.
- 방호벽 외측은 박락, 재료분리, 균열부백태 등이 조사되었으며, 손상정도에 따라 표면처리 및 단면보수가 실시되는 것이 바람직할 것으로 판단되며 손상상태변화에 대한 지속관찰이 필요하다.

3.4 콘크리트 내구성조사

3.4.1 개 요

가. 개 요

콘크리트 내구성조사는 구조물에 열화손상이 이미 현저하게 진행되었을 경우 열화의 정도 및 그 원인 관계를 조사하고 보수·보강 여부를 판정하며, 아직 열화손상이 없거나 경미한 구조물은 내구성조사에 의해서 향후 열화 경향을 예측하고 예방보전을 검토하기 위한 자료를 수집하는 것을 목적으로 한다.

본 과업의 내구성조사는 『안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010. 12, 국토교통부/한국시설안전공단)』에 근거하여 시험방법, 시험빈도 및 평가방법 등을 실시하였다.

나. 조사 현황 및 위치

1) 조사 현황

본 과업에서 콘크리트 내구성조사를 위해 콘크리트 강도시험(반발경도시험, 초음파전달속도시험), 철근탐사시험, 탄산화깊이 측정, 염화물함유량시험, 균열깊이 조사 등을 실시하였으며, 각 부재별 콘크리트 비파괴시험 현황은 다음과 같다.

【표 3.4.1】 콘크리트 비파괴시험 현황(대구)

항 목	기준수량		수 량(개소)				비 고
	상부구조	하부구조	기준		실시		
			상부	하부	상부	하부	
반발경도 시 험	• 철근콘크리트: 2개소/50m • 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수 (경간장 50m 이상)	42	22	42	22	동일부위 시험
초음파 전달속도시험	• 철근콘크리트: 2개소/50m • 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수 (경간장 50m 이상)	42	22	42	22	
철근탐사 시 험	• 철근콘크리트: 2개소/50m • 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수 (경간장 50m 이상)	42	22	43	24	
탄산화 깊이 측정	• 5경간 이내: 4~6개소 ¹⁾ • 5경간 이상: 6~9개소 ²⁾		6~9		4	5	
염화물 함유량시험	• 3개소 이상 ³⁾		3		1	2	
균열깊이 조 사	• 부재의 중요도를 고려하여 책임기술자의 판단에 따라 수량 결정		-	-	3	폭=0.3mm이상 균열	
주1) 철근콘크리트 상부구조에서 최소 2개소 이상 실시 주2) 철근콘크리트 상부구조에서 최소 3개소 이상 실시 주3) 철근콘크리트 상부구조에서 최소 1개소 이상 실시							

【표 3.4.2】 콘크리트 비파괴시험 현황(부산)

항 목	기준수량		수 량(개소)				비 고
	상부구조	하부구조	기준		실시		
			상부	하부	상부	하부	
반발경도 시 험	• 철근콘크리트: 2개소/50m • 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수 (경간장 50m 이상)	42	22	42	22	동일부위 시험
초음파 전달속도시험	• 철근콘크리트: 2개소/50m • 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수 (경간장 50m 이상)	42	22	42	22	
철근탐사 시 험	• 철근콘크리트: 2개소/50m • 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수 (경간장 50m 이상)	42	22	43	24	
탄산화 깊이 측정	• 5경간 이내: 4~6개소 ¹⁾ • 5경간 이상: 6~9개소 ²⁾		6~9		4	5	
염화물 함유량시험	• 3개소 이상 ³⁾		3		1	2	
균열깊이 조 사	• 부재의 중요도를 고려하여 책임기술자의 판단에 따라 수량 결정		-		3	2	폭=0.3mm이상 균열
주1) 철근콘크리트 상부구조에서 최소 2개소 이상 실시 주2) 철근콘크리트 상부구조에서 최소 3개소 이상 실시							
주3) 철근콘크리트 상부구조에서 최소 1개소 이상 실시							

2) 콘크리트 강도시험 위치 선정사유

상부구조의 경우, 기 점검 시 거더 외부에서 실시하였으며, 시험 결과 모두 기준강도를 상회하고 있어, 금회 진단에서는 부재의 강도를 대표할 수 있고, 기존에 실시하지 않았던 거더 내부 바닥판 하면 및 측면의 기준강도 만족여부를 파악하기 위해 선정하였고, 접근성이 용이하고 콘크리트표면의 요철 및 곰보자국 등을 피하여 외관상 양호한 곳을 선정하여 내구성 시험을 실시하였다. 또한 하부구조의 경우, 교대 및 교각의 부재의 강도를 대표할 수 있는 곳에 측정하였다.

3) 조사 사진



반발경도시험


초음파전달속도시험

탄산화 깊이 측정

철근탐사시험


【사진 3.4.1】 콘크리트 내구성조사 전경

4) 콘크리트 내구성조사 위치도(대구)

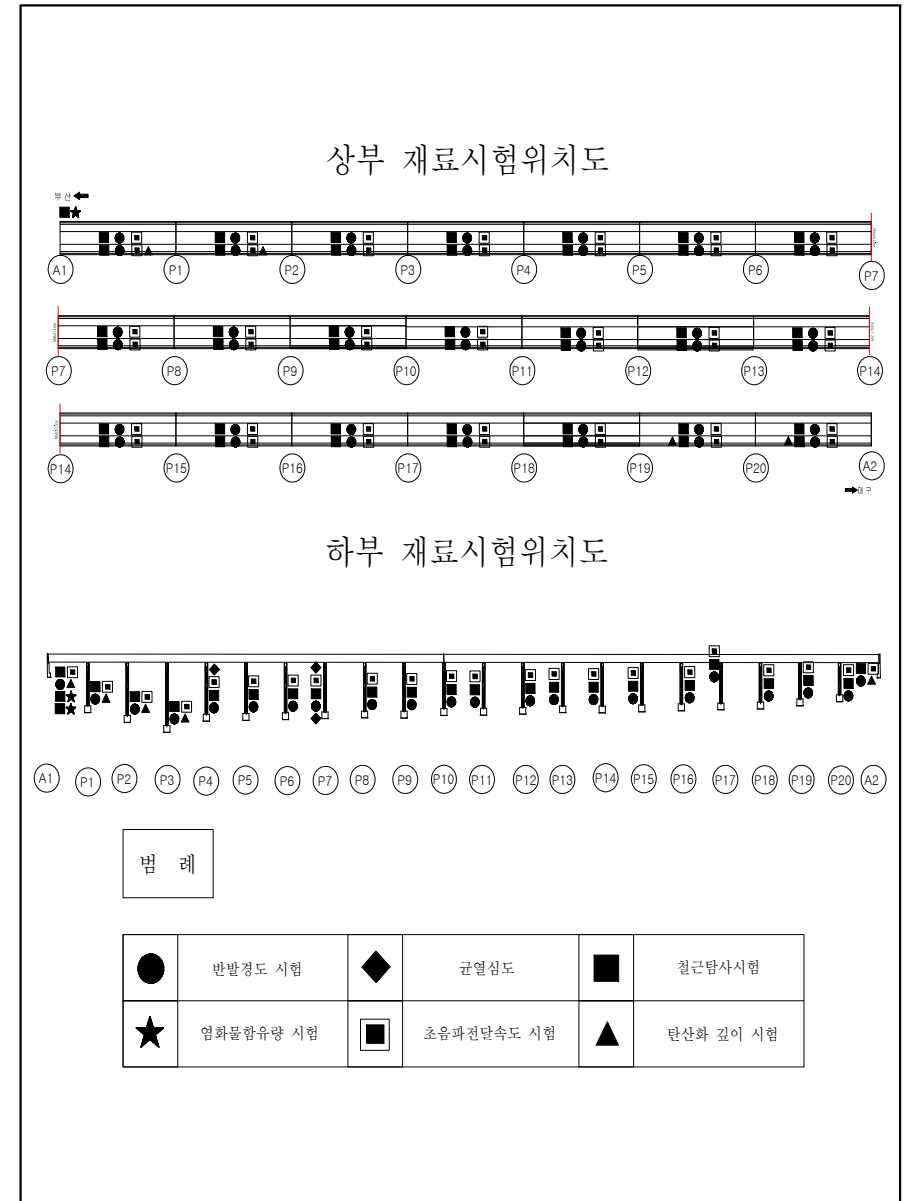

【그림 3.4.1】 콘크리트 내구성조사 위치도(대구)

5) 콘크리트 내구성조사 위치도(부산)

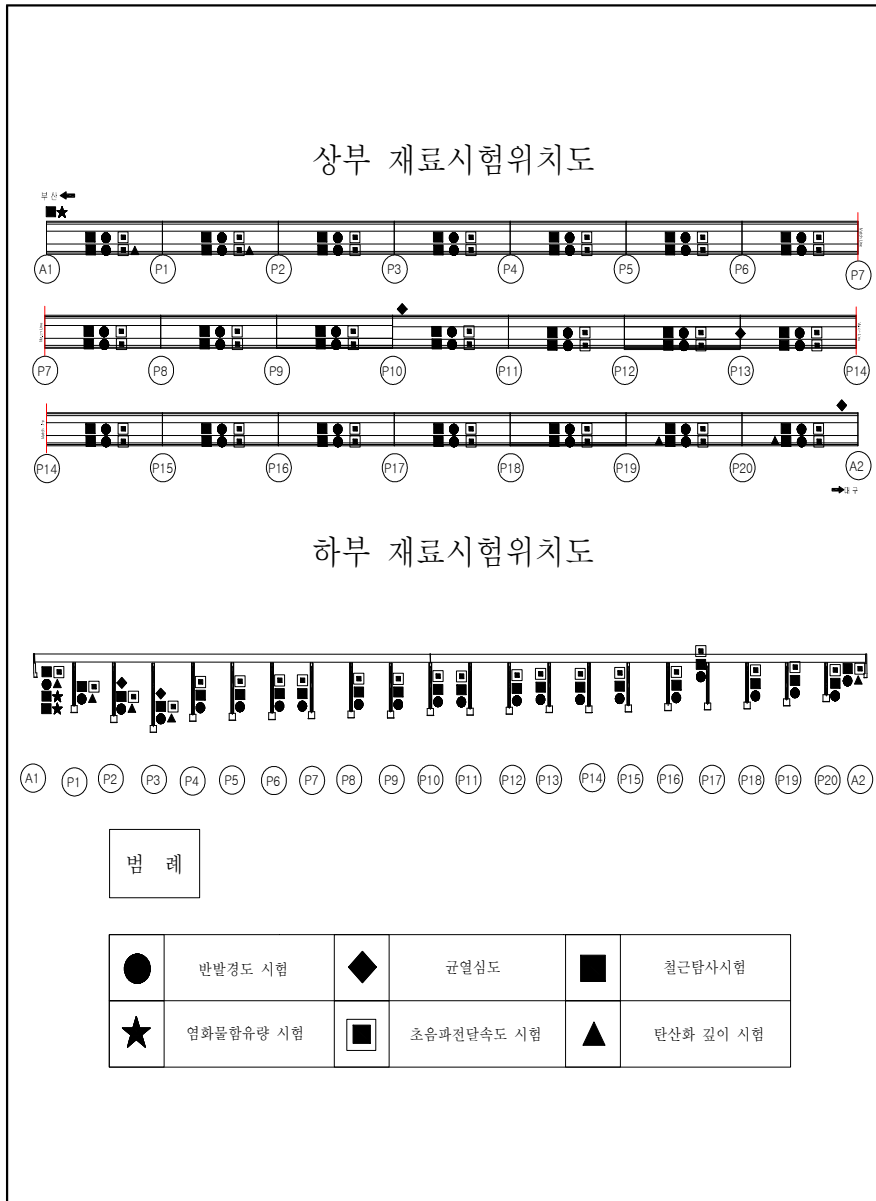

【그림 3.4.2】 콘크리트 내구성조사 위치도(부산)


3.4.2 시험내용 및 평가기준

가. 콘크리트 강도시험

1) 반발경도시험

콘크리트의 표면 경도를 측정하여, 이 측정치로부터 콘크리트의 압축강도를 비파괴로 추정하는 검사방법이다. 반발경도를 구하는 방법으로는 슈미트 해머(Schmidt Hammer)법이 가장 널리 사용된다. 슈미트 해머로 경화된 콘크리트 표면을 타격시, 반발경도(R)와 콘크리트의 압축강도(F_c)와의 사이에 특정 상관관계가 있다는 실험적 경험을 기초로 한다.

① 반발경도시험 및 측정기 점검 등의 절차

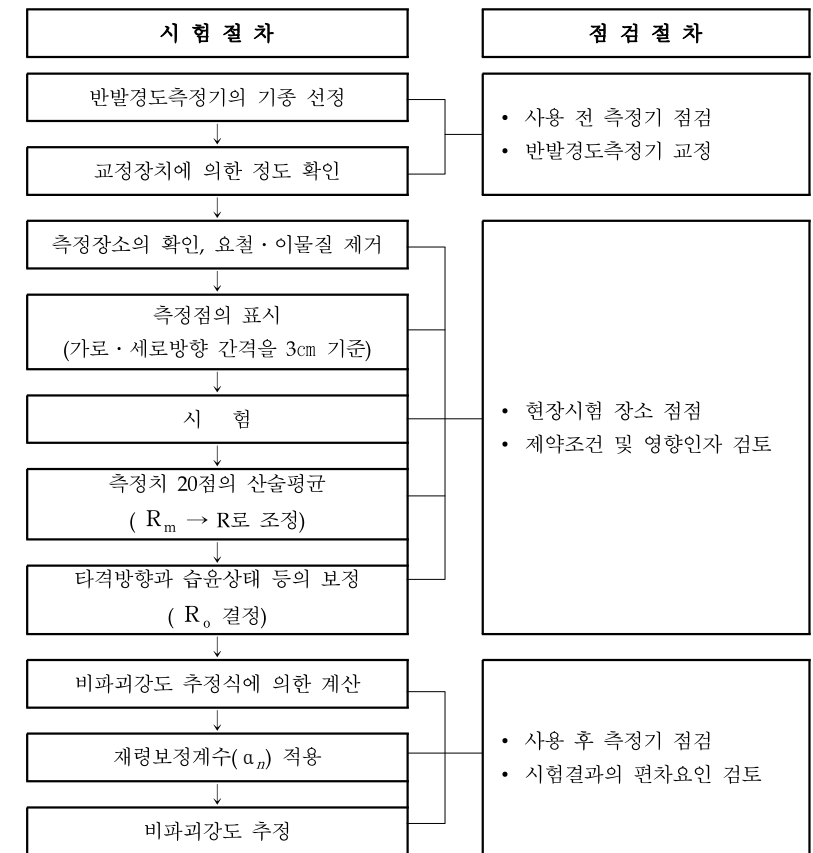

【그림 3.4.3】 반발경도시험 및 측정기 점검 등의 절차

2) 초음파전달속도시험

초음파의 투과속도가 콘크리트의 밀도 및 탄성계수에 따라서 변화하는 것을 이용하며, 이 투과속도로부터 콘크리트의 동적 특성, 강도, 균열상태 등을 추정하는 방법이다. 그러나, 강도 추정의 정확도는 높지 않으며, 일반적으로 콘크리트의 강도 및 품질 비교 또는 균열깊이를 판정하는 수단으로서 이 방법을 사용하고 있다.

① 초음파전달속도시험 및 측정기 점검 등의 절차

시 험 절 차	점 검 절 차
시험장소의 선정 (사전 철근탐사 실시)	• 사용 전 점검 • 측정기 교정
시험부위 탐촉자 배치방법 결정	
시험장소의 그라인딩, 요철 제거	• 현장 점검 • 제약조건 및 영향인자 검토
Marker 등에 의한 측정점의 표시 (표면법 : 10~15cm 간격)	
측정기 영점 조정	
탐촉자와 시험면 사이 공극이 생기지 않도록 그리스 등으로 밀착	
탐촉자 배치방법에 따른 시험	• 사용 후 점검 • 시험결과의 편차요인 검토
초음파전달속도 산출	
추정식에 의한 비파괴강도 산출	
비파괴강도의 추정	


【그림 3.4.4】 초음파전달속도시험 및 측정기 점검 등의 절차

② 초음파전달속도시험에 의한 전달속도 분석

초음파전달속도를 결정하기 위해서는 재료에서 초음파가 전달되는 거리를 미리 측정하고 장비상에 나타난 초음파 전달시간을 측정한 후 아래 식에 의해서 구한다.

$$\text{전달속도(Velocity)} = \frac{\text{전달길이(Path Length)}}{\text{전달시간(Transit Time)}}$$

초음파전달속도시험을 위한 탐촉자의 배치방법으로는 직접법, 간접법 및 표면법이 있다.

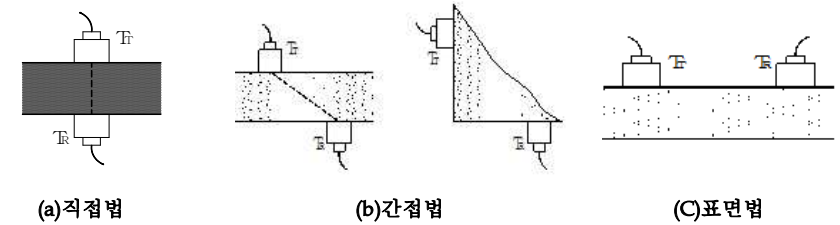

【그림 3.4.5】 초음파전달속도시험을 위한 탐촉자 배치방법

표면법과 직접법에서 구한 초음파전달속도는 근사적으로 아래 식과 같은 관계가 있다.

$$V_d \approx 1.05 V_i$$


여기서, V_d : 직접법에 의한 초음파 속도

V_i : 표면법에 의한 초음파 속도

직접법과 표면법의 초음파전달속도는 재료의 종류, 배합, 함수율 등 여러 가지 원인으로 변동을 나타내고 있으며, 보편적으로 현장 콘크리트의 초음파전달속도 관계는 $V_d \approx 1.05 \sim 1.15 V_i$ 의 사이에 있다고 경험적으로 보고되고 있다.

보다 정확한 직접법과 표면법의 초음파전달속도의 관계를 파악하기 위해서는 표면법을 수행한 동일 조건의 구조물이나, 동일한 부위에서 채취한 코어의 종파(직접법) 속도를 측정하여 상관관계에 의해 환산하여 이용하는 방법이 바람직하다.

표면법은 등간격(100~150mm)으로 5점 이상의 측정점을 정하고 초음파의 전달거리(X_i)에 따른 전달시간(T_i)을 측정하고, 최소자승법에 의해서 회귀직선식을 구하여 그 기울기를 전달속도(V_i)로 한다.

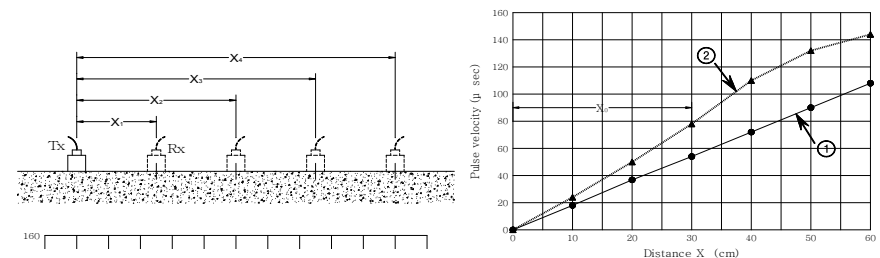

【그림 3.4.6】 표면법에 의한 초음파전달속도의 측정

회귀직선의 적정성 여부를 판단하기 위해서 회귀직선의 유의성(有意性)검정에 사용되는 결정계수(Coefficient of determination)를 다음 식에 의해서 계산한다.

$$r^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{(\sum (X_i - \bar{X})(T_i - \bar{T}))^2}{\sum (X_i - \bar{X})^2 \sum (T_i - \bar{T})^2}$$

여기서, $\bar{X}$, $\bar{T}$ 는 거리 및 전달시간의 평균값

③ 비파괴강도의 추정

본 과업에서는 r^2 값이 99% 이상이 되는 회귀직선식만을 사용하여 전달속도 V_i 를 계산하였다. 전달속도에 따른 콘크리트 압축강도의 추정을 위하여 초음파전달속도와 압축강도의 상관관계를 도출한 다음 식을 사용하였다.

【표 3.4.6】 기존의 비파괴강도 추정 제안식(초음파전달속도시험)

구 분	추 정 식(MPa)	비 고
일본건축학회	$F_c = (215 V_d - 620) \times 0.098$	금회 적용(식④)
일본재료학회	$F_c = (102 V_d - 117) \times 0.098$	-
한전기술연구원	$F_c = (339.1 V_d - 1107) \times 0.098$	금회 적용(식⑤)
谷川의 제안식	$F_c = (172.5 V_d - 499.6) \times 0.098$	-
김무한 외 추정식	$F_c = 33.53 V_d - 103.38$	금회 적용(식⑥)

※ V_d : 직접법에 의한 초음파전달속도(km/s)
 ※ 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010. 12, 국토교통부/한국시설안전공단) 참조
 ※ 콘크리트 및 강재 비파괴시험 매뉴얼(2006. 12, 한국시설안전기술공단) 참조

나. 철근탐사시험

1) 개 요

본 시험은 전자파레이더를 이용한 철근탐사 시험기(RC Radar)를 활용하여 철근콘크리트 구조물에 배근된 철근간격, 콘크리트 피복을 측정하기 위해 실시한다.

철근콘크리트 구조물의 부재 내부에 배근되어 있는 철근의 피복두께가 지나치게 작은 경우에는 콘크리트의 탄산화 등에 따른 열화손상에 대한 저항성이 저하되어 내구성이 감소할 가능성이 있으며, 피복두께가 지나치게 큰 경우에는 강도감소 등을 수반할 우려가 있으므로 철근탐사는 설계 당시와 같이 콘크리트 내에 배근되어 있는 철근의 배근상태 및 피복두께를 파악하기 위하여 실시한다.

2) 측정원리

전자파레이더의 원리는 현재 널리 사용되고 있는 레이더와 동일하다. 즉, 콘크리트용 전자파레이더는 임펄스 상의 전자파를 송신안테나로부터 콘크리트 내로 방사하면 그 전자파가 콘크리트와 전기적 성질(비유전율, 도전율)이 다른 물체(철근, 매설관, 공동 등)와의 경계에서 반사한다. 이를 수신안테나로 수신하고, 그에 소요되는 왕복전파시간으로부터 반사물체까지의 거리를 계산하면 그 위치를 구할 수 있다. 원리를 아래 그림에 나타내었고, 콘크리트 중의 전자파 속도는 다음 식과 같다.


$$V = \frac{C}{\sqrt{\epsilon_r}} \quad (\text{m/sec})$$

여기서, C : 진공 중에서 전자파의 속도($3 \times 10^8 \text{ m/sec}$)

ϵ_r : 콘크리트의 상대유전율(6~10)

또한, 반사물체까지의 거리(D)는 송신 시각으로부터 수신 시각까지의 시간차(T)의 측정치와 콘크리트 내부의 전파속도(V)로부터 구할 수 있다.


$$D = 1/2 V T \quad (\text{m})$$

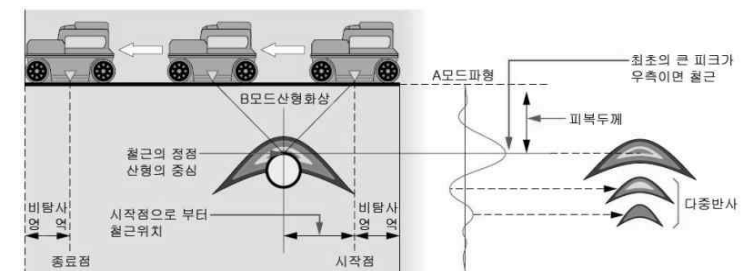

【그림 3.4.7】 철근탐사 측정원리

3) 철근탐사시험 및 장비 점검 등의 절차

철근탐사시험 방법에 대한 절차는 KS F 2734 및 KS F 2735의 규정에 준한다.

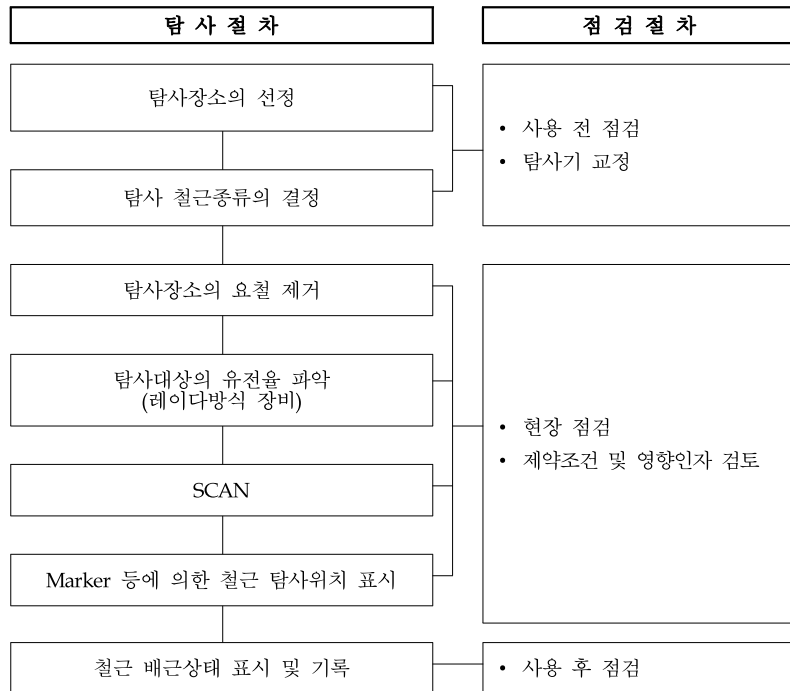

【그림 3.4.8】 철근탐사시험 및 장비 점검 등의 절차

4) 탐사조건 및 적용한계(RC Radar의 경우)

① 탐사조건

- 적용 가능한 조건
 - 탐사심도 200mm 이내
 - 탐사대상 철근지름이 $\phi 6\text{mm}$ 이상
 - 콘크리트의 질이 균일한 곳
 - 철근이 안테나 진행방향과 직교인 경우
- 적용 곤란한 조건
 - 표면에 금속 등 전파를 반사하는 것이 있고, 그 밑의 철근 등을 탐사하는 경우
 - 100mm 이하의 피치로 배근되어 있는 경우
 - 철근이 안테나의 진행방향과 평행인 경우

 
② 적용한계

- 탐사대상 물체의 표면에 금속 등 전파를 반사하는 것이 있고, 그 밑의 철근 등을 탐사하는 경우
- 철근이 안테나의 진행방향과 평행인 경우
- 비유전율에 따라 피복두께의 차이가 있으므로 탐사 대상물의 비유전율을 추정하기 어려움
- 철근직경과 복철근 및 경사철근의 판독 불가능
- 탐사대상 표면에 요철이 많은 장소는 탐사결과의 신뢰성 저하
- 안테나의 사용으로 좁고, 짧은 위치의 탐사 불연


다. 탄산화깊이 측정

1) 개 요

탄산화란 콘크리트의 탄산화(Carbonation) 과정에서 나타나는 현상으로 탄산화에 의해서 문제가 발생하는 것은 콘크리트 자체에서 생기는 것이 아니고, 콘크리트 중의 철근에 녹이 발생함으로써 문제를 일으키는 것이다.



탄산화가 일어나는 메카니즘을 보면 시멘트의 수화반응에서 생성되는 수산화칼슘 (Ca(OH)_2)은 pH 12~13정도의 강알칼리성을 나타내지만 대기 중에 포함되어 있는 약산성의 탄산가스(약 0.03%)와 접촉하면 탄산칼슘과 물로 변화하고 탄산칼슘으로 변화한 부분의 pH가 8.5~10 정도로 낮아지게 된다. 따라서, 콘크리트의 탄산화는 일반환경 하에서도 확실하게 진행되기 때문에 매입된 철근의 부식에 따른 문제가 가장 기본적이며 중요하다. 콘크리트 내부의 pH가 11이상에서 철근은 표면에 $1 \times 10^{-6}\text{mm}$ 두께의 수산화물($\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$) 부동태막을 형성하므로 산소 침입을 막아 철근의 부식을 방지하지만 탄산화에 의하여 pH가 11보다 낮아지면 부동태막이 파괴되면서 철근에 녹이 발생하게 된다. 이러한 녹은 원래 부피의 약 2.5배에서 최대 7배까지 팽창하고 녹의 팽창압력에 의해 콘크리트 내부에는 균열이 발생하게 되며 철근의 부착강도 저하, 피복 콘크리트의 탈락, 철근 단면적의 감소 등 구조물의 내구성 저하를 초래하게 된다. 이러한 원인으로 녹의 진행과 함께 콘크리트 구조물의 내구성 면에서 탄산화를 파악하는 것이 중요하다.

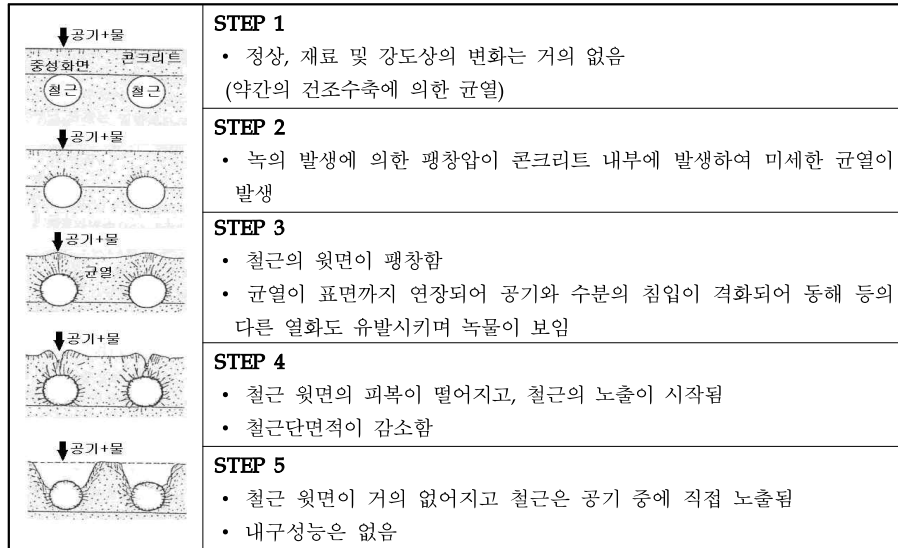

【그림 3.4.9】 탄산화에 의한 콘크리트 성능저하

2) 탄산화 속도에 영향을 미치는 요인

탄산화 속도에 영향을 미치는 요인으로는 환경조건(대기 중의 탄산가스 농도, 온도, 습도, 마감재 등)을 주원인으로 하는 외적요인 및 콘크리트 자체의 성능·품질(함수율, 강도, 시멘트의 종류, 배합조건, 시공조건 등)을 주원인으로 하는 내적요인에 의해 복합적인 영향을 받는 것으로 알려져 있다. 대표적인 원인을 정리하면 다음과 같다.

【표 3.4.7】 탄산화 속도에 영향을 미치는 요인

구분	영향인자	탄산화 속도
내적 요인	시멘트의 종류	- 수화반응이 느릴수록 탄산화 속도가 빠름 - 조강 포틀랜드시멘트 < 보통 포틀랜드시멘트 < 중용열 포틀랜드시멘트
	골재의 종류	투기성이 큰 골재일수록 탄산화 속도가 빠름
	계면활성제 종류	동일 물-시멘트비, 동일 슬럼프라면 탄산화 속도와 무관함
	압축강도	압축강도가 낮을수록 탄산화 속도가 빠름
	물-시멘트비	물-시멘트비가 증가하면 탄산화 속도가 빠름

【표 3.4.7】 탄산화 속도에 영향을 미치는 요인(계속)

구분	영향인자	탄산화 속도
내적 요인	시공 정밀도	다짐이 불충분할수록 탄산화 속도가 빠름
	콘크리트 결합부	균열부위, 이음부, 손상부위 등에서 탄산화 속도가 빠름
외적 요인	온도	- 온도 상승시 탄산화 속도가 빠름 20~50 ° C 사이에서는 영향이 크지 않음
	이산화탄소 농도	- 농도가 클수록 탄산화 속도가 빠름 - 탄산가스 농도 3~10% 사이에서 상승비율이 큼
	습도	상대습도 50~70% 에서 탄산화 속도가 최대
	실내, 실외	실내의 탄산화 속도가 빠름

3) 탄산화깊이의 측정

본 과업에서는 일반적으로 현장에서 간편하게 이용되는 페놀프탈레인법(페놀프탈레인은 pH 지시약의 일종으로 1% 알칼리용액)을 이용하여 콘크리트의 탄산화 진행 정도를 측정한다.

콘크리트 파단면에 1% 페놀프탈레인 용액을 도포한 후 색의 변화를 관찰하는 방법으로 강 알칼리성일수록 짙은 보라색을 띠며 pH 9이하에서는 무색을 나타낸다. 탄산화 진행 깊이의 측정은 콘크리트 표면에서 발색점까지의 깊이를 버니어캘리퍼스 등으로 측정한다.

4) 탄산화를 고려한 잔존수명 예측

탄산화 속도는 경과시간(t)의 평방근에 비례하여 진행한다고 하는 $\sqrt{t}$ 법으로 표현된다. 탄산화(C)는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$C = A \times \sqrt{t}$$

여기서, C : 탄산화깊이(mm)

A : 탄산화 속도계수(mm/ $\sqrt{\text{년}}$)

t : 재령(년)

여기서 구해진 탄산화 속도계수(A)를 실제 탄산화깊이와 경과년수를 이용하여 역추적으로 구한 후 탄산화가 철근에 도달하는 시간을 계산하면 콘크리트의 탄산화에 의한 잔존수명을 예측할 수 있다.

$$\text{수명예측(년)} = (\text{철근피복} / \text{탄산화 속도계수})^2$$

$$\text{잔존수명예측(년)} = \text{수명예측년수} - \text{경과년수}$$

5) 평가기준

탄산화 상태평가 기준은 다음과 같다.

【표 3.4.8】탄산화 상태평가 기준

기 준	탄산화 잔여 깊이	철근부식의 가능성
a	• 30mm이상	• 탄산화에 의한 부식발생 우려 없음
b	• 10mm이상 ~ 30mm미만	• 향후 탄산화에 의한 부식발생 가능성 있음
c	• 0mm이상 ~ 10mm미만	• 탄산화에 의한 부식발생 가능성 높음
d	• 0mm미만	• 철근부식 발생
e	-	-

라. 염화물함유량시험

1) 콘크리트 속의 염분에 대한 일반적 사항

염화물의 콘크리트 침투를 구분해 보면 일반적으로 두가지로 크게 구분할 수 있다.

하나는 이미 건립된 구조물에 해풍, 해수 및 염화물을 함유한 외부 환경조건에 의해 염화물이 침투 축적되는 경우이고, 다른 하나는 방동대책으로서 염화칼슘(CaCl_2)과 염화나트륨(NaCl)의 살포에 의해 염화물이 침투하는 경우이다.

다음은 콘크리트 제조시에 배합재료로부터 직접 콘크리트에 침투하는 경우, 특히 아직 굳지 않은 프레스 상태일 때 혼입하는 경우인데 이의 예로서는 ① 깨끗이 세척하지 않은 바다 모래의 사용, ② 경화 촉진제로서 염화칼슘(CaCl_2)의 사용, ③ 염화칼슘(CaCl_2)을 주체로 한 조강형 AE제의 사용, ④ 혼화수로서 해수의 사용 등을 들 수 있다. 이 중 미세정 바다모래에 의한 염분(염화나트륨(NaCl))을 주로 함유한 것의 혼입에 의한 것이 염해 원인의 대부분을 차지하고 있다.

콘크리트 중에 함유하는 염화물은 ① 가용성 염화물(수용성 염화물), ② 전 염화물(산 용해성 염화물)의 2종류로 분류할 수 있다. ①의 가용성 염화물로는 콘크리트에서 물에 의해 유출되는 염화물이고, ②의 전 염화물은 콘크리트를 강한 산으로 용해함으로써 유출되는 염화물이다. 가용성 염화물의 측정은 콘크리트의 세공용액 속에 용해되어 있는 유리 염화물의 양을 구하는 경우로 측정할 수 있고 유출온도 등 시험방법의 자세한 내용은 제안되고 있는 각 방법에 따라 약간 차이가 있다. 일본 콘크리트공학협회(JCI)에서는 가용성 염화물을 「경화콘크리트 중에 함유된 50℃의 온수에 녹는 염화물」이라 정의하여 측정방법을 정하고 있다.

전 염화물량과 가용성 염화물량과의 차이는 시멘트 수화물에 고정되어 있는 염화물로서 판정되어진다.

강재 위치에 대한 염화물 이온의 강재 부식발생 한계농도는 콘크리트 단위용적당 양으로서 $0.3 \sim 1.2\text{kg/m}^3$ 정도이고 이 값은 구조물의 설치 환경조건이나 강재부식 허용량 등의 조건에 따라서 다르다. 예를 들면, 미리 염화물을 혼입한 공시체에 의한 촉진시험 등에서는 $0.3 \sim 0.6\text{kg/m}^3$ 정도이고 실제 환경의 노출실험에서는 $1.2 \sim 2.4\text{kg/m}^3$ 정도로 되어 있다. 촉진시험과 실제 환경에서 얻어지는 한계농도의 차이는 시험 공시체와 실제 구조물의 덮개나 물-시멘트비의 차이 그리고 촉진시험 시에 설정되는 고온환경 등 온도의 영향이라고 생각된다.

안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010.12) 및 콘크리트 표준시방서 내구성조사항에서는 경화콘크리트의 경우 전염화물 기준으로 실제 환경의 노출실험 결과 하한치인 1.2kg/m^3 을 강재 부식발생 한계농도로서 정하고 있다. 비록, 부식환경에 따른 전염화물량이 1.2kg/m^3 를 넘더라도 부식이 발생하지 않을 가능성이 있지만 잠재적으로 부식 가능성이 높을 것으로 평가되므로 부식방지를 위한 조치가 검토되어야 할 것이다.

2) 평가기준

① 국내 콘크리트 표준시방서 기준

굳지않은 콘크리트의 경우는 철근의 부식을 방지하기 위하여 0.3kg/m^3 이하로 규정하며, 책임기술자의 승인이 있는 경우 0.6kg/m^3 까지 허용

② 콘크리트 구조기준

【표 3.4.9】염화물 평가기준(콘크리트 구조기준)

부재의 종류	최대 수용성 염소이온(Cl^-), 시멘트의 질량에 대한 비(%)
프리스트레스 콘크리트	0.06
염화물에 노출된 철근콘크리트	0.15
건조상태 또는 습기로부터 차단된 철근콘크리트	1.00
기타 철근콘크리트	0.30

③ 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010. 12)

【표 3.4.10】염화물 상태평가 기준(안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010.12))

기 준	전염화물 이온량(kg/m^3)	철근부식의 가능성
a	• 염화물 $< 0.3\text{kg/m}^3$	• 염화물에 의한 부식이 발생할 우려 없음
b	• $0.3\text{kg/m}^3 < \text{염화물} \leq 1.2\text{kg/m}^3$	• 염화물이 함유되어 있으나, 부식발생 가능성 낮음
c	• $1.2\text{kg/m}^3 < \text{염화물} \leq 2.5\text{kg/m}^3$	• 향후 염화물에 의한 부식발생 가능성 높음
d	• 염화물 $\geq 2.5\text{kg/m}^3$	• 철근 부식발생
e	-	-


마. 균열깊이 조사

콘크리트 표면의 균열깊이는 일반적으로 T_c - T_o 법으로 구한다.

T_c - T_o 법은 콘크리트 부재의 균열부와 건전부에서 아래 그림과 같이 각각 측정하고, 양자의 데이터 비교에 의해 균열깊이를 산출하는 것이다. 본 방법에서는 균열부분을 중심으로 하여 송신탐촉자와 수신탐촉자를 등간격으로 배치한다. 송신탐촉자(T)로부터 발신된 초파초음파가 그림 중의 점선과 같이 콘크리트 내를 전파하고 균열 선단부를 경유해서 수신탐촉자(R)에 도달하기까지의 시간 T_c 를 구한다.

비교용으로서 같은 콘크리트 부재에서 균열이 없는 부분을 대상으로 송신탐촉자와 수신탐촉자의 거리 L과 초음파가 전파하는 시간 T_o 를 구해 다음 식을 적용하여 균열깊이를 구한다. 본 과업에서는 X=10cm를 적용하였다.

$$d = \frac{L}{2} \sqrt{\frac{(T_c^2)}{(T_o^2)} - 1}$$

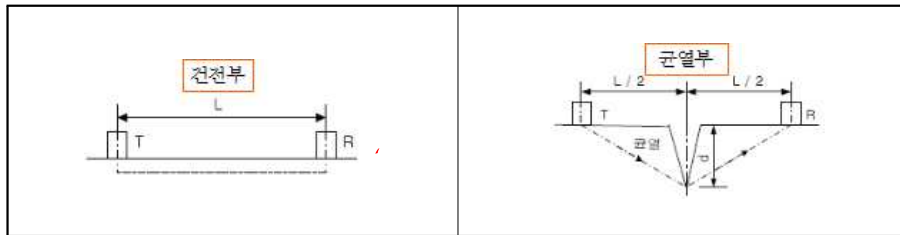

【그림 3.4.10】 T_c - T_o 법에 의한 탐촉자 배치 및 균열깊이 측정방법

3.4.3 시험결과 및 분석

가. 대구방향

1) 콘크리트 강도시험

- 단산대교(대구)의 콘크리트 비파괴강도시험은 상·하부구조에서 반발경도시험(총 64개소) 및 초음파전달속도시험(총 64개소)을 실시하였으며, 검토결과는 아래의 표와 같다.

① 비파괴강도 시험결과

【표 3.4.11】 상부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과(대구)


시험위치		비파괴시험		반발경도법(MPa)	초음파속도법(MPa)	설계기준강도(MPa)
		반발경도(R_o)	초음파속도(V_d)	식③	식⑥	
상부구조	S1 거더 내부 바닥판하면	51.8	4.29	42.5	40.4	40.0
	S1 거더 내부 좌측	51.6	4.32	42.3	41.4	
	S2 거더 내부 바닥판하면	56.4	4.30	46.9	40.9	
	S2 거더 내부 좌측	53.7	4.33	44.3	41.6	
	S3 거더 내부 바닥판하면	49.7	4.31	40.5	41.0	
	S3 거더 내부 좌측	57.5	4.35	47.9	42.6	
	S4 거더 내부 바닥판하면	57.4	4.31	47.9	41.1	
	S4 거더 내부 좌측	53.3	4.30	43.9	40.7	
	S5 거더 내부 바닥판하면	56.9	4.35	47.4	42.5	
	S5 거더 내부 좌측	53.3	4.30	43.9	40.9	
	S6 거더 내부 좌측	56.7	4.40	47.2	44.2	
	S6 거더 내부 좌측	54.8	4.37	45.4	43.3	

【표 3.4.11】 상부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과(대구,계속)

시험위치		비파괴시험		반발경도법(MPa)	초음파속도법(MPa)	설계 기준 강도 (MPa)
		반발경도 (R_o)	초음파속도 (V_d)	식③	식⑥	
상 부 구 조	S7 거더 내부 바닥판하면	55.6	4.31	46.1	41.2	40.0
	S7 거더 내부 좌측	52.0	4.31	42.7	41.1	
	S8 거더 내부 바닥판하면	55.0	4.33	45.5	41.9	
	S8 거더 내부 좌측	55.2	4.30	45.7	40.6	
	S9 거더 내부 바닥판하면	55.6	4.32	46.1	41.4	
	S9 거더 내부 좌측	55.7	4.33	46.2	41.7	
	S10 거더 내부 바닥판하면	54.7	4.32	45.3	41.5	
	S10 거더 내부 좌측	55.1	4.29	45.7	40.6	
	S11 거더 내부 바닥판하면	61.2	4.31	51.5	41.2	
	S11 거더 내부 좌측	59.3	4.37	49.7	43.2	
	S12 거더 내부 바닥판하면	60.7	4.30	51.0	40.7	
	S12 거더 내부 좌측	57.2	4.30	47.7	40.7	
	S13 거더 내부 바닥판하면	50.5	4.29	41.3	40.4	
	S13 거더 내부 좌측	51.8	4.42	42.5	44.7	
	S14 거더 내부 좌측	53.3	4.34	43.9	42.0	
	S14 거더 내부 좌측	55.2	4.35	45.7	42.6	
	S15 거더 내부 좌측	52.2	4.28	42.9	40.0	
	S15 거더 내부 좌측	49.8	4.34	40.6	42.1	

【표 3.4.11】 상부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과(대구,계속)

시험위치		비파괴시험		반발경도법(MPa)	초음파속도법(MPa)	설계 기준 강도 (MPa)
		반발경도 (R_o)	초음파속도 (V_d)	식③	식⑥	
상 부 구 조	S16 거더 내부 바닥판하면	49.3	4.30	40.1	40.9	40.0
	S16 거더 내부 좌측	49.7	4.32	40.5	41.4	
	S17 거더 내부 바닥판하면	58.6	4.32	49.0	41.5	
	S17 거더 내부 좌측	54.6	4.36	45.2	42.9	
	S18 거더 내부 바닥판하면	57.0	4.29	47.5	40.4	
	S18 거더 내부 좌측	56.8	4.33	47.3	41.8	
	S19 거더 내부 바닥판하면	58.6	4.36	49.0	42.7	
	S19 거더 내부 좌측	55.6	4.36	46.1	42.8	
	S20 거더 내부 바닥판하면	59.8	4.34	50.1	42.3	
	S20 거더 내부 좌측	54.4	4.30	45.0	40.7	
	S21 거더 내부 좌측	55.6	4.35	46.1	42.4	
	S21 거더 내부 좌측	53.7	4.30	44.3	40.8	
	평 균			45.5	41.6	
	표준편차			2.9	1.1	
	변동계수			6.3	2.5	

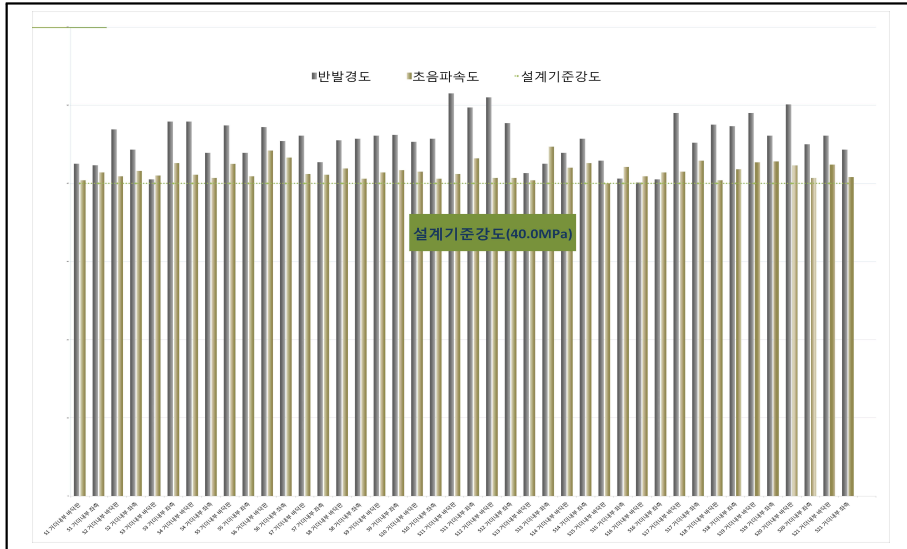


【그림 3.4.11】 상부구조 평균압축강도 추정결과(대구)

【표 3.4.12】 하부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과(대구)

시험위치		비파괴시험		반발경도법(MPa)			초음파속도법(MPa)			설계기준강도(MPa)
		반발경도(R_o)	초음파속도(V_d)	식①	식②	평균	식④	식⑤	평균	
하부구조	A1 흙벽	47.5	4.10	26.6	27.6	27.1	25.7	27.9	26.8	24.0
	A2 흙벽	44.5	4.11	24.3	26.2	25.3	25.9	28.2	27.1	
	P1기둥	51.7	4.12	30.1	29.5	29.8	26.1	28.5	27.3	
	P2기둥	47.6	4.05	26.8	27.7	27.3	24.6	26.1	25.4	
	P3기둥	48.7	4.09	27.6	28.1	27.9	25.5	27.5	26.5	
	P4기둥	50.5	4.06	29.0	28.9	29.0	24.9	26.6	25.8	
	P5기둥	48.6	4.05	27.5	28.1	27.8	24.6	26.2	25.4	
	P6기둥	52.3	4.09	30.5	29.7	30.1	25.5	27.6	26.6	
	P7기둥	48.9	4.14	27.8	28.2	28.0	26.5	29.2	27.9	
	P8기둥	52.8	4.13	30.9	30.0	30.5	26.2	28.7	27.5	
	P9기둥	53.4	4.17	31.4	30.2	30.8	27.1	30.0	28.6	
	P10기둥	51.9	4.04	30.2	29.5	29.9	24.3	25.7	25.0	

【표 3.4.12】 하부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과(대구,계속)

시험위치		비파괴시험		반발경도법(MPa)			초음파속도법(MPa)			설계기준강도(MPa)
		반발경도(R_o)	초음파속도(V_d)	식①	식②	평균	식④	식⑤	평균	
하부구조	P11기둥	50.1	4.10	28.7	28.7	28.7	25.5	27.6	26.6	24.0
	P12기둥	47.7	4.14	26.8	27.7	27.3	26.4	28.9	27.7	
	P13기둥	44.2	4.08	24.0	26.1	25.1	25.1	27.0	26.1	
	P14기둥	50.2	4.03	28.9	28.8	28.9	24.2	25.6	24.9	
	P15기둥	50.3	4.02	28.9	28.9	28.9	24.0	25.2	24.6	
	P16기둥	47.9	4.08	27.0	27.8	27.4	25.3	27.3	26.3	
	P17코핑	44.5	4.05	24.3	26.2	25.3	24.6	26.2	25.4	
	P18기둥	46.1	4.09	25.5	27.0	26.3	25.5	27.6	26.6	
	P19기둥	54.8	4.14	32.5	30.9	31.7	26.5	29.2	27.9	
	P20기둥	46.0	4.13	25.5	26.9	26.2	26.2	28.7	27.5	
	평균			27.9	28.3	28.2	25.5	27.5	26.5	
	표준편차			2.4	1.3	1.9	0.9	1.3	1.1	
	변동계수			8.6	4.8	6.6	3.3	4.8	4.2	

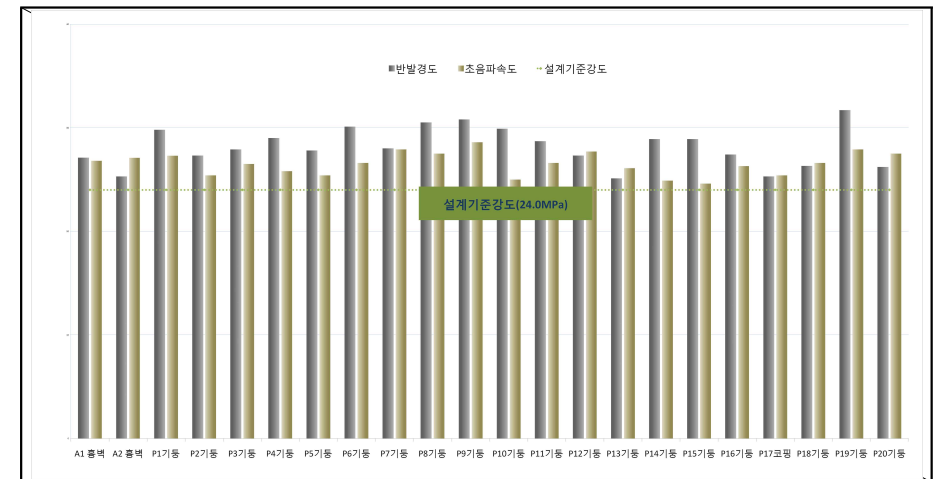

【그림 3.4.12】 하부구조 평균압축강도 추정결과(대구)

- 검토결과, 설계기준 대비 상부구조 : 100.3~128.8%, 하부구조 : 104.6~132.1%로 상·하부 구조 모두 반발경도법에 의한 비파괴 추정강도는 모두 100% 이상을 상회한 값이 측정되었다.
- 검토결과, 설계기준 대비 상부구조 : 101.1~107.3%, 하부구조 : 102.5~119.2%로 상·하부 구조 모두 초음파속도법에 의한 비파괴 추정강도는 모두 100% 이상을 상회한 값이 측정되었다.
- 비파괴 추정식에 의해 평가된 상·하부의 강도는 설계강도에 100%이상으로 조사되어, 콘크리트 강도는 양호한 것으로 판단된다.
- 따라서, 금회 시험을 실시한 단산대교(대구) 상부구조 및 하부구조에 대한 콘크리트 강도는 공용년수 경과에 따른 강도 저하는 없는 것으로 판단된다.

【표 3.4.13】 비파괴강도 시험결과 분석(대구)

구 분	시험방법	평균강도(A)	설계기준강도(B)	A/B×100(%)
상부 구조	반발경도법	40.1~51.5	40.0	100.3~128.8
	초음파속도법	40.4~42.9		101.1~107.3
하부 구조	반발경도법	25.1~31.7	24.0	104.6~132.1
	초음파속도법	24.6~28.6		102.5~119.2

② 기 점검결과와의 비교

【표 3.4.14】 비파괴강도 기 점검결과와의 비교(대구)

구 분		'13년 정밀점검	금회 정밀안전진단	설계기준강도
반발경도법	상부구조	41.0~44.0	40.1~51.5	40.0
	하부구조	24.2~26.2	25.1~31.7	24.0
검토의견		▪ 기 정밀점검('13년)과 비교·분석한 결과, 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 전반적으로 공용기간 경과에 따른 콘크리트 구조물에 강도 저하는 없는 것으로 판단됨		

2) 철근탐사시험

철근탐사기(RC-Radar)를 이용한 철근탐사시험은 총 67개소(상부구조 43개소, 하부구조 24개소)에서 실시하였으며, 철근탐사시험 결과, 측정된 배근간격 및 피복두께는 미소한 차이는 있으나 전반적으로 설계도면과 근사한 것으로 확인되었다.

① 철근탐사 시험결과

【표 3.4.15】 철근탐사 상부구조 시험결과(대구)

구 분			철근종류	설 계 값(mm)		실 측 값(mm)		비 고
				배 근 간 격	피 복 두 께	배 근 간 격	피 복 두 께	
상부 구조	거더 내부 바닥판 하면	S1	주철근	125/250	42	248.0	43.0	
			배력철근	100/200	58	195.0	58.0	
		S2	주철근	125/250	42	248.0	42.0	
			배력철근	100/200	58	195.0	59.0	
		S3	주철근	125/250	42	249.0	43.0	
			배력철근	100/200	58	208.0	55.0	
		S4	주철근	125/250	42	258.0	47.0	
			배력철근	100/200	58	198.0	66.0	
		S5	주철근	125/250	42	247.0	41.0	
			배력철근	100/200	58	205.0	58.0	
		S6	주철근	125/250	42	240.0	40.0	
			배력철근	100/200	58	200.0	60.0	
		S7	주철근	125/250	42	238.0	48.0	
			배력철근	100/200	58	195.0	56.0	
		S8	주철근	125/250	42	262.0	46.0	
			배력철근	100/200	58	193.0	65.0	
		S9	주철근	125/250	42	248.0	38.0	
			배력철근	100/200	58	198.0	48.0	
		S10	주철근	125/250	42	252.0	42.0	
			배력철근	100/200	58	96.0	53.0	

【표 3.4.15】 철근탐사 상부구조 시험결과(대구,계속)

구 분			철근종류	설 계 값(mm)		실 측 값(mm)		비 고
				배 근 간 격	피 복 두 겹	배 근 간 격	피 복 두 겹	
상부 구조	거더 내부 바닥판 하면	S11	주철근	125/250	42	250.0	44.0	
			배력철근	100/200	58	103.0	60.0	
		S12	주철근	125/250	42	248.0	45.0	
			배력철근	100/200	58	208.0	60.0	
		S13	주철근	125/250	42	252.0	36.0	
			배력철근	100/200	58	193.0	51.0	
		S14	주철근	125/250	42	253.0	45.0	
			배력철근	100/200	58	192.0	60.0	
		S15	주철근	125/250	42	118.0	44.0	
			배력철근	100/200	58	200.0	59.0	
		S16	주철근	125/250	42	123.0	42.0	
			배력철근	100/200	58	197.0	55.0	
		S17	주철근	125/250	42	123.0	44.0	
			배력철근	100/200	58	195.0	60.0	
		S18	주철근	125/250	42	117.0	40.0	
			배력철근	100/200	58	195.0	56.0	
		S19	주철근	125/250	42	117.0	44.0	
			배력철근	100/200	58	198.0	58.0	
		S20	주철근	125/250	42	240.0	45.0	
			배력철근	100/200	58	193.0	62.0	
		S21	주철근	125/250	42	125.0	46.0	
			배력철근	100/200	58	211.0	58.0	
상부 구조	거더 내부 좌측	S1	주철근	125	42	118.0	49.0	
			배력철근	200	58	198.0	55.0	
		S2	주철근	125	42	123.0	49.0	
			배력철근	200	58	193.0	52.0	
		S3	주철근	125	42	128.0	48.0	
			배력철근	200	58	198.0	62.0	
		S4	주철근	125	42	123.0	44.0	
			배력철근	200	58	208.0	55.0	
		S5	주철근	125	42	123.0	44.0	
			배력철근	200	58	203.0	54.0	
		S6	주철근	125	42	128.0	45.0	
			배력철근	200	58	200.0	63.0	
		S7	주철근	125	42	125.0	37.0	
			배력철근	200	58	190.0	54.0	
		S8	주철근	125	42	120.0	49.0	
			배력철근	200	58	200.0	65.0	
		S9	주철근	125	42	123.0	49.0	
			배력철근	200	58	210.0	58.0	

【표 3.4.15】 철근탐사 상부구조 시험결과(대구,계속)

구 분			철근종류	설 계 값(mm)		실 측 값(mm)		비 고
				배 근 간 격	피 복 두 겹	배 근 간 격	피 복 두 겹	
상부 구조	거더 내부 좌측	S10	주철근	125	42	117.0	42.0	
			배력철근	200	58	210.0	59.0	
		S11	주철근	125	42	115.0	43.0	
			배력철근	200	58	210.0	61.0	
		S12	주철근	125	42	125.0	48.0	
			배력철근	200	58	202.0	53.0	
		S13	주철근	125	42	130.0	45.0	
			배력철근	200	58	205.0	54.0	
		S14	주철근	125	42	130.0	42.0	
			배력철근	200	58	195.0	53.0	
		S15	주철근	125	42	115.0	39.0	
			배력철근	200	58	210.0	46.0	
		S16	주철근	125	42	115.0	48.0	
			배력철근	200	58	210.0	51.0	
		S17	주철근	125	42	133.0	38.0	
			배력철근	200	58	208.0	51.0	
		S18	주철근	125	42	132.0	35.0	
			배력철근	200	58	195.0	49.0	
		S19	주철근	125	42	133.0	40.0	
			배력철근	200	58	193.0	49.0	
		S20	주철근	125	42	120.0	42.0	
			배력철근	200	58	210.0	53.0	
		S21	주철근	125	42	128.0	45.0	
			배력철근	200	58	195.0	62.0	

【표 3.4.16】 철근탐사 하부구조 시험결과(대구)

구 분	철근종류	설 계 값(mm)		실 측 값(mm)		비 고
		배 근 간 격	피 복 두 겹	배 근 간 격	피 복 두 겹	
하부구조	A1 구체	수직철근	200	85	160.0	98.0
		수평철근	150	115	140.0	106.0
	A2 구체	수직철근	200	85	185.0	96.0
		수평철근	150	115	133.0	102.0
	P1 기둥	수직철근	100	87	103.0	78.0
		수평철근	150/300	68	298.0	68.0
	P2 기둥	수직철근	100	87	103.0	89.0
		수평철근	150/300	68	295.0	74.0
	P3 기둥	수직철근	100	87	103.0	89.0
		수평철근	150/300	68	153.0	68.0
	P4 기둥	수직철근	100	87	100.0	94.0
		수평철근	150/300	68	290.0	74.0
	P5 기둥	수직철근	100	87	110.0	83.0
		수평철근	150/300	68	295.0	67.0
	P6 기둥	수직철근	100	87	110.0	81.0
		수평철근	150/300	68	290.0	69.0
	P7 기둥	수직철근	100	87	103.0	88.0
		수평철근	150/300	68	303.0	70.0
	P8 기둥	수직철근	100	87	108.0	98.0
		수평철근	150/300	68	305.0	76.0
	P9 기둥	수직철근	100	87	100.0	78.0
		수평철근	150/300	68	310.0	69.0
	P10 기둥	수직철근	100	87	103.0	99.0
		수평철근	150/300	68	310.0	78.0
	P11 기둥	수직철근	100	87	108.0	83.0
		수평철근	150/300	68	308.0	69.0
	P12 기둥	수직철근	100	87	105.0	83.0
		수평철근	150/300	68	305.0	68.0
	P13 기둥	수직철근	100	87	108.0	97.0
		수평철근	150/300	68	295.0	79.0
	P14 기둥	수직철근	100	87	105.0	96.0
		수평철근	150/300	68	303.0	75.0
	P15 기둥	수직철근	100	87	100.0	91.0
		수평철근	150/300	68	293.0	73.0
	P16 기둥	수직철근	100	87	108.0	86.0
		수평철근	150/300	68	310.0	73.0
	P17 코핑	수직철근	100/200	69	110.0	79.0
		수평철근	150/200	87	145.0	94.0
	P18 기둥	수직철근	100	87	103.0	70.0
		수평철근	150/300	68	140.0	68.0
	P19 기둥	수직철근	100	87	110.0	97.0
		수평철근	150/300	68	153.0	77.0
	P20 기둥	수직철근	100	87	109.0	86.0
		수평철근	150/300	68	310.0	70.0

3) 탄산화 깊이 측정


탄산화 깊이 측정은 총 9개소(상부구조 4개소, 하부구조 5개소)에서 실시하였다. 실측한 최소 피복두께와 탄산화 깊이를 비교한 결과, 전 개소의 탄산화 잔여깊이가 30.0mm 이상을 초과한 상태로 측정되어 상태평가 “a”로 평가되었다.

또한, 철근까지의 탄산화 도달시간은 시험개소 모두 100년 이상으로 측정되어 탄산화로 인한 내구성 저하 가능성이 없는 양호한 상태로 분석되었다.

① 탄산화 깊이 측정결과

【표 3.4.17】 탄산화 깊이 측정결과 및 평가(대구)

시험위치		탄산화 깊이 (mm)	실측 피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	평가 결과	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	비 고
상부 구조	S1 거터내부 좌측	4.0	49.0	45.0	a	1.26	1491	100년이상
	S2 거터내부 좌측	3.0	49.0	46.0	a	0.95	2658	
	S20 거터내부 좌측	2.5	42.0	39.5	a	0.79	2812	
	S21 거터내부 좌측	2.5	45.0	42.5	a	0.79	3230	
하부 구조	A1 홍벽	4.5	98.0	93.5	a	1.42	4733	100년이상
	A2 홍벽	4.0	96.0	92.0	a	1.26	5750	
	P1 기둥	6.0	68.0	62.0	a	1.90	1274	
	P2 기둥	4.0	74.0	70.0	a	1.26	3413	
	P3 기둥	5.5	68.0	62.5	a	1.74	1519	

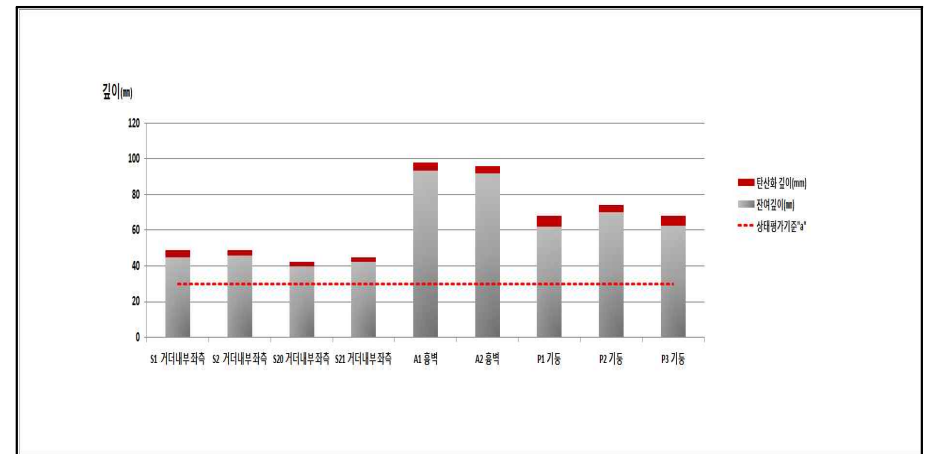

【그림 3.4.13】 탄산화 깊이 측정결과(대구)

② 기 점검결과와의 비교

【표 3.4.18】탄산화 깊이 기 점검결과와의 비교(대구)

구 분		'13년 정밀점검	금회 정밀안전진단	비 고
탄산화 진행깊이 (mm)	상부구조	4.0~5.0	2.5~4.0	측정위치에 따른 편차
	하부구조	5.0~8.0	4.0~6.0	
검토의견		▪ 기 정밀점검('13년)과 비교·분석한 결과, 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 유사한 수준으로 검토됨		

4) 염화물함유량 시험

염화물함유량 시험은 총 3개소(상부구조 1개소, 하부구조 2개소)에서 깊이별 시험을 실시하였다. 측정위치는 상부의 경우 캔틸레버, 하부구조의 경우 교대 건전부와 우수접촉부에서 시료를 채취하였다.


상부구조 S1의 경우, 20~40mm 깊이에서 'b'(0.428kg/m³)로 측정 되어, 염화물에 의한 철근 부식의 영향이 적을 것으로 판단되며, 하부구조 A1의 경우 건전부와 우수접촉부에 시험을 실시한 결과 'a'(0.251~0.263kg/m³)로 향후 염화물에 의한 철근 부식발생 우려가 없는 것으로 판단된다.

① 염화물 함유량 시험결과

【표 3.4.19】염화물 함유량 시험결과 및 평가(대구)

시험위치			실측 피복두께 (mm)	염화물 함유량		평가 결과	비 고
				Cl ⁻ (%)	Cl ⁻ (kg/m ³)		
상부 구조	S1 캔틸레버	0~20mm	3.3	0.0264	0.579	b	
		20~40mm		0.0189	0.428	b	
하부 구조	A1 홍벽(우수접촉부)	0~20mm	6.7	0.0123	0.278	a	
		20~40mm		0.0116	0.263	a	
	A1 홍벽(건전)	0~20mm	6.5	0.0142	0.321	b	
		20~40mm		0.0111	0.251	a	

※ 콘크리트 환산 염화물 함유량(kg/m³) = 전 염화물 함유량(Cl⁻)% / 100 × 콘크리트 단위중량(2,263kg/m³)

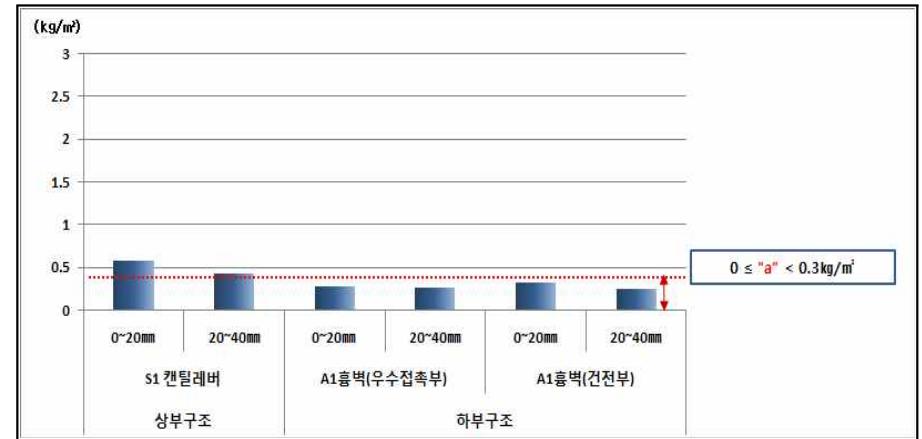

【그림 3.4.14】염화물시험 측정결과(대구)

5) 균열깊이 측정결과

외관조사시, 하부구조 기둥부에 발생된 폭 0.3mm 균열이 발견되어, 초음파속도를 이용하여 균열깊이 측정을 실시하였다.

균열깊이 측정결과, 철근 피복두께를 초과한 것으로 분석되어 내구성 저하 방지를 위한 주입보수를 실시하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.

【표 3.4.20】균열깊이 조사결과(대구)

시험위치		균열폭 (mm)	초음파 전달시간 (X 10 ⁻⁶ sec)		균열깊이 (mm)	피복두께 (mm)	비 고
			건전부 (To)	균열부 (Tc)			
하부 구조	P4	0.3	38.8	63.4	97.0	74.0	
	P10	0.3	40.3	81.5	132.0	78.0	
			42.6	56.3	65.0	78.0	

나. 부산방향

1) 콘크리트 강도시험

- 단산대교(부산)의 콘크리트 비파괴강도시험은 상·하부구조에서 반발경도시험(총 64개소) 및 초음파속도측도시험(총 64개소)을 실시하였으며, 검토결과는 아래의 표와 같다.

① 비파괴강도 시험결과

【표 3.4.21】 상부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과(부산)


시험위치		비파괴시험		반발경도법(MPa)	초음파속도법(MPa)	설계 기준 강도 (MPa)
		반발경도 (R_o)	초음파속도 (V_d)	식③	식⑥	
상부 구조	S1 거더 내부 바닥판하면	57.2	4.43	47.7	45.1	40.0
	S1 거더 내부 우측	52.0	4.32	42.7	41.5	
	S2 거더 내부 바닥판하면	55.3	4.28	45.9	40.2	
	S2 거더 내부 우측	54.1	4.29	44.7	40.5	
	S3 거더 내부 바닥판하면	53.6	4.35	44.2	42.5	
	S3 거더 내부 우측	52.6	4.35	43.3	42.4	
	S4 거더 내부 바닥판하면	57.5	4.44	47.9	45.4	
	S4 거더 내부 우측	56.9	4.38	47.4	43.4	
	S5 거더 내부 바닥판하면	55.0	4.33	45.5	41.8	
	S5 거더 내부 우측	53.4	4.35	44.0	42.6	
	S6 거더 내부 우측	55.3	4.35	45.9	42.6	
	S6 거더 내부 우측	50.7	4.32	41.5	41.6	

【표 3.4.21】 상부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과(부산,계속)

시험위치		비파괴시험		반발경도법(MPa)	초음파속도법(MPa)	설계 기준 강도 (MPa)
		반발경도 (R_o)	초음파속도 (V_d)	식③	식⑥	
상부 구조	S7 거더 내부 바닥판하면	55.0	4.34	45.5	42.3	40.0
	S7 거더 내부 우측	50.4	4.29	41.1	40.5	
	S8 거더 내부 바닥판하면	54.5	4.41	45.1	44.5	
	S8 거더 내부 우측	52.7	4.34	43.3	42.1	
	S9 거더 내부 바닥판하면	56.3	4.31	46.8	41.1	
	S9 거더 내부 우측	51.3	4.32	42.0	41.6	
	S10 거더 내부 바닥판하면	57.6	4.34	48.1	42.1	
	S10 거더 내부 우측	56.1	4.38	46.6	43.3	
	S11 거더 내부 바닥판하면	55.5	4.30	46.1	40.9	
	S11 거더 내부 우측	56.7	4.32	47.2	41.4	
	S12 거더 내부 바닥판하면	54.5	4.35	45.1	42.4	
	S12 거더 내부 우측	50.4	4.32	41.1	41.4	
	S13 거더 내부 바닥판하면	49.2	4.30	40.0	40.9	
	S13 거더 내부 우측	51.0	4.31	41.7	41.3	
	S14 거더 내부 우측	53.4	4.30	44.0	40.8	
	S14 거더 내부 우측	51.1	4.32	41.8	41.4	
	S15 거더 내부 우측	51.8	4.38	42.5	43.5	
	S15 거더 내부 우측	51.2	4.30	41.9	40.6	

【표 3.4.21】 상부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과(부산,계속)

시험위치		비파괴시험		반발경도법(MPa)	초음파속도법(MPa)	설계기준강도(MPa)
		반발경도(R_o)	초음파속도(V_d)	식③	식⑥	
상부구조	S16 거더 내부 바닥판하면	51.8	4.30	42.5	40.6	40.0
	S16 거더 내부 우측	50.7	4.30	41.5	40.8	
	S17 거더 내부 바닥판하면	51.2	4.31	41.9	41.0	
	S17 거더 내부 우측	52.0	4.30	42.7	40.7	
	S18 거더 내부 바닥판하면	51.0	4.34	41.7	42.0	
	S18 거더 내부 우측	53.7	4.30	44.3	40.8	
	S19 거더 내부 바닥판하면	51.6	4.31	42.3	41.0	
	S19 거더 내부 우측	53.9	4.32	44.5	41.5	
	S20 거더 내부 바닥판하면	52.2	4.33	42.9	41.8	
	S20 거더 내부 우측	52.2	4.31	42.9	41.1	
	S21 거더 내부 우측	51.9	4.36	42.6	42.9	
	S21 거더 내부 우측	50.9	4.29	41.6	40.5	
	평 균			43.9	41.8	
	표준편차			2.2	1.2	
	변동계수			5.0	3.0	

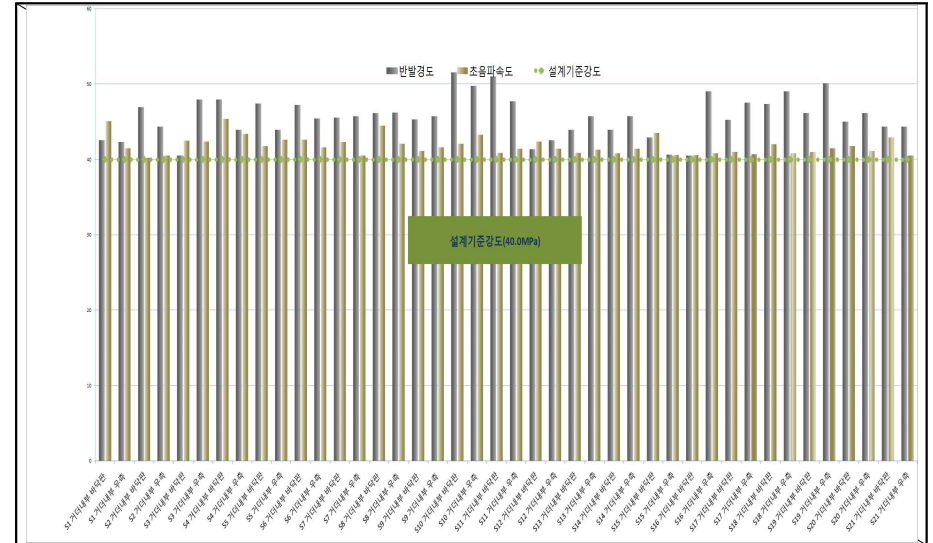


【그림 3.4.15】 상부구조 평균압축강도 추정결과(부산)

【표 3.4.22】 하부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과(부산)

시험위치		비파괴시험		반발경도법(MPa)			초음파속도법(MPa)			설계기준강도(MPa)
		반발경도(R_o)	초음파속도(V_d)	식①	식②	평균	식④	식⑤	평균	
하부구조	A1 구체	47.8	4.07	26.9	27.7	27.3	25.0	26.8	25.9	24.0
	A2 구체	48.8	4.10	27.7	28.2	28.0	25.6	27.7	26.7	
	P1기둥	47.3	4.07	26.5	27.5	27.0	24.9	26.7	25.8	
	P2기둥	47.7	4.03	26.8	27.7	27.3	24.2	25.4	24.8	
	P3기둥	50.9	4.07	29.4	29.1	29.3	25.1	26.9	26.0	
	P4기둥	51.2	4.04	29.6	29.2	29.4	24.3	25.6	25.0	
	P5기둥	49.7	4.05	28.4	28.6	28.5	24.6	26.1	25.4	
	P6기둥	49.1	4.03	28.0	28.3	28.2	24.1	25.4	24.8	
	P7기둥	47.9	4.23	27.0	27.8	27.4	28.4	32.2	30.3	
	P8기둥	50.0	4.07	28.7	28.7	28.7	24.9	26.7	25.8	
	P9기둥	50.1	4.12	28.7	28.7	28.7	26.0	28.4	27.2	
	P10기둥	45.3	4.08	24.9	26.6	25.8	25.2	27.0	26.1	

【표 3.4.22】 하부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과(부산,계속)

시험위치		비파괴시험		반발경도법(MPa)			초음파속도법(MPa)			설계기준강도(MPa)
		반발경도(R_o)	초음파속도(V_d)	식①	식②	평균	식④	식⑤	평균	
하부구조	P11기둥	45.6	4.06	25.1	26.7	25.9	24.8	26.5	25.7	24.0
	P12기둥	49.2	4.08	28.0	28.4	28.2	25.2	27.0	26.1	
	P13기둥	48.1	4.10	27.2	27.8	27.5	25.7	27.8	26.8	
	P14기둥	49.7	4.01	28.4	28.6	28.5	23.8	24.9	24.4	
	P15기둥	44.2	4.00	24.0	26.1	25.1	23.8	24.9	24.4	
	P16기둥	49.2	4.07	28.0	28.4	28.2	24.9	26.6	25.8	
	P17코핑	44.5	4.05	24.3	26.2	25.3	24.6	26.1	25.4	
	P18기둥	47.7	4.03	26.8	27.7	27.3	24.1	25.4	24.8	
	P19기둥	54.0	4.23	31.9	30.5	31.2	28.4	32.2	30.3	
	P20기둥	44.6	4.07	24.3	26.3	25.3	24.9	26.7	25.8	
	평균			27.3	27.9	27.6	25.1	27.0	26.1	
	표준편차			1.9	1.6	1.5	1.2	1.9	1.6	
	변동계수			7.1	5.9	5.5	4.8	7.1	6.0	

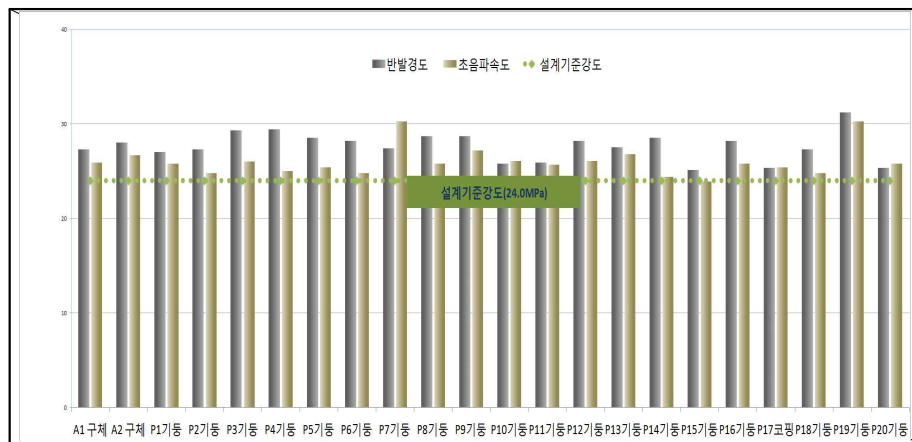

【그림 3.4.16】 하부구조 평균압축강도 추정결과(부산)

- 검토결과, 설계기준 대비 상부구조 : 100.0~120.3%, 하부구조 : 104.6~130.0%로 상·하부구조 모두 반발경도법에 의한 비파괴 추정강도는 모두 100% 이상을 상회한 값이 측정되었다.
- 검토결과, 설계기준 대비 상부구조 : 100.4~113.5%, 하부구조 : 101.7~126.3%로 상·하부구조 모두 초음파속도법에 의한 비파괴 추정강도는 모두 100% 이상을 상회한 값이 측정되었다.
- 비파괴 추정식에 의해 평가된 상·하부의 강도는 설계강도에 100%이상으로 조사되어, 콘크리트 강도는 양호한 것으로 판단된다.
- 따라서, 금회 시험을 실시한 단산대교(부산) 상부구조 및 하부구조에 대한 콘크리트 강도는 공용년수 경과에 따른 강도 저하는 없는 것으로 판단된다.

【표 3.4.23】 비파괴강도 시험결과 분석(부산)

구 분	시험방법	평균강도(A)	설계기준강도(B)	A/B×100(%)
상부구조	반발경도법	40.1~48.1	40.0	100.0~120.3
	초음파속도법	40.2~45.4		100.4~113.5
하부구조	반발경도법	25.1~31.2	24.0	104.6~130.0
	초음파속도법	24.4~30.3		101.7~126.3

② 기 점검결과와의 비교

【표 3.4.24】 비파괴강도 기 점검결과와의 비교(부산)

구 분		'13년 정밀점검	금회 정밀안전진단	설계기준강도
반발경도법	상부구조	40.8~42.9	40.1~48.1	40.0
	하부구조	24.6~26.5	25.1~31.2	24.0
검토의견		기 정밀점검('13년)과 비교·분석한 결과, 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 전반적으로 공용기간 경과에 따른 콘크리트 구조물에 강도저하는 없는 것으로 판단됨		

2) 철근탐사시험

철근탐사기(RC-Radar)를 이용한 철근탐사시험은 총 67개소(상부구조 43개소, 하부구조 24개소)에서 실시하였으며, 철근탐사시험 결과, 측정된 배근간격 및 피복두께는 미소한 차이는 있으나 전반적으로 설계도면과 근사한 것으로 확인되었다.

① 철근탐사 시험결과

【표 3.4.25】 철근탐사 상부구조 시험결과(부산)

구 분			철근종류	설 계 값(mm)		실 측 값(mm)		비 고
				배 근 간 격	피 복 두 겹	배 근 간 격	피 복 두 겹	
상부 구조	거더 내부 바닥판 하면	S1	주철근	125/250	42	240.0	45.0	
			배력철근	100/200	58	205.0	56.0	
		S2	주철근	125/250	42	247.0	44.0	
			배력철근	100/200	58	200.0	58.0	
		S3	주철근	125/250	42	255.0	43.0	
			배력철근	100/200	58	192.0	59.0	
		S4	주철근	125/250	42	260.0	43.0	
			배력철근	100/200	58	198.0	55.0	
		S5	주철근	125/250	42	257.0	44.0	
			배력철근	100/200	58	200.0	60.0	
		S6	주철근	125/250	42	245.0	45.0	
			배력철근	100/200	58	198.0	57.0	
		S7	주철근	125/250	42	250.0	41.0	
			배력철근	100/200	58	200.0	57.0	
		S8	주철근	125/250	42	243.0	50.0	
			배력철근	100/200	58	198.0	66.0	
		S9	주철근	125/250	42	248.0	44.0	
			배력철근	100/200	58	200.0	60.0	
		S10	주철근	125/250	42	252.0	41.0	
			배력철근	100/200	58	98.0	50.0	

【표 3.4.25】 철근탐사 상부구조 시험결과(부산,계속)

구 분			철근종류	설 계 값(mm)		실 측 값(mm)		비 고
				배 근 간 격	피 복 두 겹	배 근 간 격	피 복 두 겹	
상부 구조	거더 내부 바닥판 하면	S11	주철근	125/250	42	245.0	47.0	
			배력철근	100/200	58	108.0	65.0	
		S12	주철근	125/250	42	235.0	50.0	
			배력철근	100/200	58	208.0	65.0	
		S13	주철근	125/250	42	243.0	45.0	
			배력철근	100/200	58	198.0	61.0	
		S14	주철근	125/250	42	245.0	48.0	
			배력철근	100/200	58	195.0	65.0	
		S15	주철근	125/250	42	250.0	43.0	
			배력철근	100/200	58	205.0	64.0	
		S16	주철근	125/250	42	245.0	48.0	
			배력철근	100/200	58	190.0	64.0	
		S17	주철근	125/250	42	253.0	42.0	
			배력철근	100/200	58	200.0	58.0	
		S18	주철근	125/250	42	253.0	42.0	
			배력철근	100/200	58	205.0	60.0	
		S19	주철근	125/250	42	250.0	42.0	
			배력철근	100/200	58	195.0	55.0	
		S20	주철근	125/250	42	248.0	39.0	
			배력철근	100/200	58	198.0	55.0	
		S21	주철근	125/250	42	250.0	43.0	
			배력철근	100/200	58	205.0	59.0	
상부 구조	거더 내부 우측	S1	주철근	125	42	127.0	37.0	
			배력철근	200	58	197.0	48.0	
		S2	주철근	125	42	125.0	45.0	
			배력철근	200	58	190.0	60.0	
		S3	주철근	125	42	130.0	38.0	
			배력철근	200	58	193.0	55.0	
		S4	주철근	125	42	128.0	37.0	
			배력철근	200	58	193.0	49.0	
		S5	주철근	125	42	122.0	39.0	
			배력철근	200	58	208.0	49.0	
		S6	주철근	125	42	122.0	42.0	
			배력철근	200	58	190.0	54.0	
		S7	주철근	125	42	120.0	36.0	
			배력철근	200	58	195.0	53.0	
		S8	주철근	125	42	128.0	43.0	
			배력철근	200	58	205.0	57.0	
		S9	주철근	125	42	125.0	39.0	
			배력철근	200	58	202.0	49.0	

【표 3.4.25】 철근탐사 상부구조 시험결과(부산,계속)

구 분			철근종류	설 계 값(mm)		실 측 값(mm)		비 고
				배 근 간 격	피 복 두 겹	배 근 간 격	피 복 두 겹	
상부 구조	거더 내부 우측	S10	주철근	125	42	127.0	51.0	
			배력철근	200	58	198.0	65.0	
		S11	주철근	125	42	123.0	49.0	
			배력철근	200	58	193.0	57.0	
		S12	주철근	125	42	133.0	44.0	
			배력철근	200	58	210.0	56.0	
		S13	주철근	125	42	133.0	42.0	
			배력철근	200	58	190.0	52.0	
		S14	주철근	125	42	110.0	45.0	
			배력철근	200	58	203.0	50.0	
		S15	주철근	125	42	118.0	41.0	
			배력철근	200	58	208.0	50.0	
		S16	주철근	125	42	115.0	36.0	
			배력철근	200	58	210.0	49.0	
		S17	주철근	125	42	253.0	45.0	
			배력철근	200	58	207.0	55.0	
		S18	주철근	125	42	260.0	44.0	
			배력철근	200	58	193.0	59.0	
		S19	주철근	125	42	121.0	46.0	
			배력철근	200	58	208.0	54.0	
		S20	주철근	125	42	129.0	39.0	
			배력철근	200	58	198.0	57.0	
		S21	주철근	125	42	128.0	45.0	
			배력철근	200	58	195.0	62.0	

【표 3.4.26】 철근탐사 하부구조 시험결과(부산)

구 분		철근종류	설 계 값(mm)		실 측 값(mm)		비 고
			배 근 간 격	피 복 두 겹	배 근 간 격	피 복 두 겹	
하부구조	A1 구체	수직철근	200	85	190.0	81.0	
		수평철근	150	115	140.0	108.0	
	A2 구체	수직철근	200	85	190.0	88.0	
		수평철근	150	115	148.0	109.0	
	P1 기둥	수직철근	100	87	108.0	79.0	
		수평철근	150/300	68	298.0	60.0	
	P2 기둥	수직철근	100	87	110.0	96.0	
		수평철근	150/300	68	293.0	76.0	
	P3 기둥	수직철근	100	87	108.0	93.0	
		수평철근	150/300	68	290.0	78.0	
	P4 기둥	수직철근	100	87	110.0	92.0	
		수평철근	150/300	68	295.0	75.0	
	P5 기둥	수직철근	100	87	105.0	78.0	
		수평철근	150/300	68	295.0	59.0	
	P6 기둥	수직철근	100	87	108.0	84.0	
		수평철근	150/300	68	290.0	58.0	
	P7 기둥	수직철근	100	87	108.0	90.0	
		수평철근	150/300	68	305.0	71.0	
	P8 기둥	수직철근	100	87	110.0	97.0	
		수평철근	150/300	68	295.0	77.0	
	P9 기둥	수직철근	100	87	110.0	81.0	
		수평철근	150/300	68	303.0	62.0	
	P10 기둥	수직철근	100	87	105.0	82.0	
		수평철근	150/300	680	305.0	65.0	
	P11 기둥	수직철근	100	87	107.0	93.0	
		수평철근	150/300	680	298.0	75.0	
	P12 기둥	수직철근	100	87	110.0	96.0	
		수평철근	150/300	68	300.0	76.0	
	P13 기둥	수직철근	100	87	108.0	86.0	
		수평철근	150/300	68	300.0	62.0	
	P14 기둥	수직철근	100	87	105.0	79.0	
		수평철근	150/300	68	303.0	59.0	
	P15 기둥	수직철근	100	87	105.0	97.0	
		수평철근	150/300	68	305.0	78.0	
	P16 기둥	수직철근	100	87	108.0	77.0	
		수평철근	150/300	68	150.0	63.0	
	P17 코핑	수직철근	100/200	69	93.0	78.0	
		수평철근	150/200	87	140.0	84.0	
	P18 기둥	수직철근	100	87	110.0	79.0	
		수평철근	150/300	68	148.0	59.0	
	P19 기둥	수직철근	100	87	105.0	97.0	
		수평철근	150/300	68	153.0	79.0	
	P20 기둥	수직철근	100	87	108.0	86.0	
		수평철근	150/300	68	108.0	68.0	

3) 탄산화 깊이 측정


탄산화 깊이 측정은 총 9개소(상부구조 4개소, 하부구조 5개소)에서 실시하였다. 실측한 최소 피복두께와 탄산화 깊이를 비교한 결과, 전 개소의 탄산화 잔여깊이가 30.0mm 이상을 초과한 상태로 측정되어 상태평가“a”로 평가되었다.

또한, 철근까지의 탄산화 도달시간은 시험개소 모두 100년 이상으로 측정되어 탄산화로 인한 내구성 저하 가능성이 없는 양호한 상태로 분석되었다.

① 탄산화 깊이 측정결과

【표 3.4.27】 탄산화 깊이 측정결과 및 평가(부산)

시험위치		탄산화 깊이 (mm)	실측 피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	평가 결과	탄산화 속도계수 (A)	잔존수명 (년)	비 고
상부 구조	S1 거더내부 우측	2.0	37.0	35.0	a	0.63	3413	100년이상
	S2 거더내부 우측	1.5	45.0	43.5	a	0.47	8990	
	S20 거더내부 우측	2.0	46.0	44.0	a	0.63	5280	
	S21 거더내부 우측	3.0	39.0	36.0	a	0.95	1680	
하부 구조	A1 홍벽	6.0	81.0	75.0	a	1.90	1813	100년이상
	A2 홍벽	4.0	88.0	84.0	a	1.26	4830	
	P1 기둥	7.0	60.0	53.0	a	2.21	725	
	P2 기둥	7.0	76.0	69.0	a	2.21	1169	
	P3 기둥	1.5	78.0	76.5	a	0.47	27030	

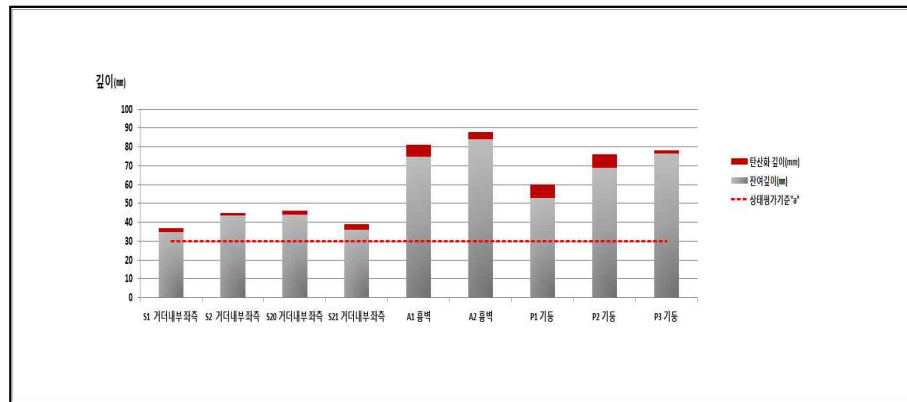

【그림 3.4.17】 탄산화 깊이 측정결과(부산)

② 기 점검결과와의 비교

【표 3.4.28】 탄산화 깊이 기 점검결과와의 비교(부산)

구 분		'13년 정밀점검	금회 정밀안전진단	비 고
탄산화 진행깊이 (mm)	상부구조	4.0~4.0	1.5~3.0	측정위치에 따른 편차
	하부구조	6.0~7.0	1.5~7.0	
검토의견		▪ 기 정밀점검('13년)과 비교·분석한 결과, 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 유사한 정도로 검토됨		

4) 염화물함유량 시험

염화물함유량 시험은 총 3개소(상부구조 1개소, 하부구조 2개소)에서 깊이별 시험을 실시하였다. 측정위치는 상부의 경우 캔틸레버, 하부구조의 경우 교대 건전부와 우수접촉부에서 시료를 채취하였다.


상부구조 S1의 경우 20~40mm 깊이에서 'b'(0.459kg/m³)로 측정 되었으며, 하부구조의 경우 A1의 건전부와 우수접촉부에 시험을 실시한 결과 'a~b'(0.452~0.293kg/m³)로 S1, A1 우수접촉부의 경우 향후 염화물에 의한 철근 부식의 영향이 적을 것으로 판단되며 A1 건전부의 경우 염화물에 의한 부식이 발생할 우려가 없는 것으로 판단된다.

① 염화물 함유량 시험결과

【표 3.4.29】 염화물 함유량 시험결과 및 평가(부산)

시험위치			실측 피복두께 (mm)	염화물 함유량		평가 결과	비 고
				Cl ⁻ (%)	Cl ⁻ (kg/m ³)		
상부 구조	S1 캔틸레버	0~20mm	39.0	0.0263	0.595	b	
		20~40mm		0.0203	0.459	b	
하부 구조	A1 홍벽(우수접촉부)	0~20mm	63.0	0.0206	0.466	b	
		20~40mm		0.0200	0.452	b	
	A1 홍벽(건전)	0~20mm	66.0	0.0149	0.338	b	
		20~40mm		0.0129	0.293	a	

※ 콘크리트 환산 염화물 함유량(kg/m³) = 전 염화물 함유량(Cl⁻)% / 100 × 콘크리트 단위중량(2,263kg/m³)

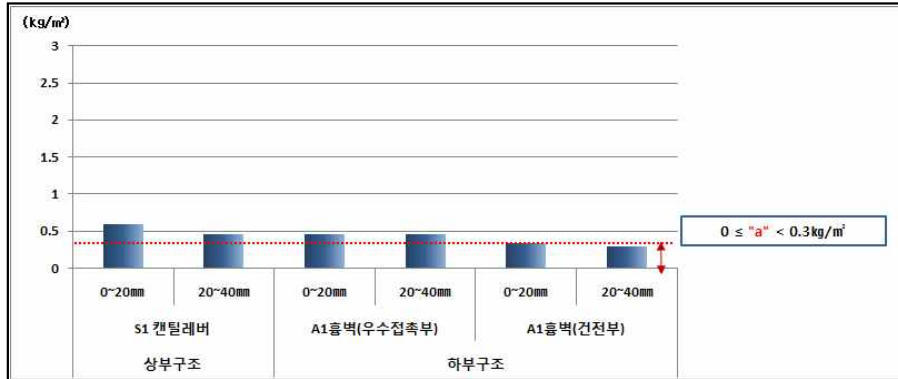

【그림 3.4.18】 열화물시험 측정결과(부산)

5) 균열깊이 측정결과

외관조사시, 상부구조 3개소, 하부구조 2개소에서 균열깊이 시험을 실시하였다. 상부구조의 경우 S11, S13 의 경우 단부측 캔틸레버에서 균열이 조사되었고, 2차부재인 격벽에서 폭 0.3mm 균열이 조사 되었다, 하부구조의 경우 기둥부에 폭 0.3mm 균열이 조사되어 시험을 실시하였다.

균열깊이 측정결과, 철근 피복두께를 초과한 것으로 분석되어 내구성 저하 방지를 위한 주입보수를 실시하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.

【표 3.4.30】 균열깊이 조사결과(부산)

시험위치		균열폭 (mm)	초음파 전달시간 (X 10 ⁻⁶ sec)		균열깊이 (mm)	피복두께 (mm)	비 고
			건전부 (To)	균열부 (Tc)			
상부구조	S11 캔틸레버	0.3	35.7	78.2	146.0	42.0	
	S21 캔틸레버	0.3	31.5	71.0	151.0	42.0	
	S13 격벽	0.3	33.6	52.6	90.0	41.0	
하부구조	P2	0.3	39.9	69.0	106.0	76.0	
	P3	0.3	39.3	82.8	139.0	78.0	

3.5 현장조사 및 시험 결과요약

3.5.1 외관조사 결과요약

가. 대구방향

1) 금회 진단 외관조사 결과요약

【표 3.5.1】 금회 진단 외관조사 결과요약(대구)

구 분		주요결함 및 외관조사 결과	검토의견
거터	내부	• 대체적으로 양호하며 균열 및 보수부재균열, 백태 등이 조사됨	• 상부슬래브와 복부 타설을 위한 거푸집에 의해 횡방향으로 구축되어 종방향균열 발생 • 백태는 시공당시 개구부 마감처리 당시 발생한 흔적으로서 현재 진전양상 없음
	외부	• 미세균열이 조사되었으며, 일부 보수부재균열, 사균열 등이 관찰됨 • 백태, 보수부백태, 보수부들뜸, 물끊기흙 미설치, 소규모 단면손상 및 철근손상 등이 국부적으로 조사됨	• 균열은 시공초기 건조수축에 의해 발생한 미세균열로서, 사균열의 경우 ILM 시공 시 압출과정 중 복부측 사인장력에 의한 균열이며 현재 사용하중에 의한 구조적 문제는 없는 것으로 판단됨 • 물끊기흙 미설치는 하부부재 부식, 열화를 유발시키므로 보수가 필요함
격벽		• 균열(최대폭 0.3mm), 망상균열, 보수부재균열이 조사됨	• 균열은 Massive한 콘크리트에서 높은 온도의 내부 수화열이 소산되며 발생하는 수축작용이 구축됨으로 인한 균열로 판단되며 일부 국부적인 폭 0.3mm균열이 관찰됨
교대		• 균열 및 녹물유출흔적이 조사됨	• 교대에서 조사된 수직균열은 균열의 형상, 방향성, 발생위치 등을 고려해 볼 때 시공초기 건조수축에 의해 발생한 것으로 판단되며, 손상정도는 경미함 • 신축이음 강재부 우수접촉에 의한 녹물흔적
교각		• 균열(최대폭 0.3mm), 보수부재균열, 망상균열, 굽힘, 파손, 백태 등이 조사됨	• 균열 및 망상균열의 경우 교각 코핑부의 단면 굴곡부 및 불규칙성 수직 수평균열들로서, 기정밀점검 대비 일부 균열이 추가 조사되었으며, 국부적으로 폭 0.3mm 균열이 조사됨 • 수중조사 결과 수상부와 수중부, 기초저면 및 보호사석 등의 상태는 양호한 것으로 판단됨

【표 3.5.1】금회 진단 외관조사 결과요약(대구,계속)

구 분	주요결함 및 외관조사 결과	검토의견
교량받침	받침장치의 외관조사 결과, 몰탈균열 및 들뜸, 볼트부식, 플레이트 녹발생, 고무재 들뜸, 볼트 체결미흡 등이 조사됨	- 건조수축에 의한 미세몰탈균열 판단됨 - 물끓기흡 미설치 및 외부 우수접촉에 의한 플레이트 녹발생 - 고무재 들뜸의 경우 신축거동 시 발생한 초기손상으로 상태변화 지속관찰 - 교량받침 이동량 검토 결과, 충분한 가동여유량을 확보하는 것으로 평가됨
신축이음	후타재균열, 후타재파손, 이물질퇴적, 신축이음하부 부식 등이 조사됨	- 후타재 손상은 시공초기 건조수축에 따른 것으로 지속관찰 필요함 - 신축거동 이동량 검토 결과, 충분한 여유량을 확보하는 것으로 평가됨
교면포장	대체적으로 양호하며 부분적인 라벨링, 패임, 포트홀, 백태 및 망상균열 조사됨	반복적인 중차량 통행 및 보수미흡에 의한 패임, 망상균열, 라벨링이 조사되었으며, 주행성 및 안전성에 영향을 주는 손상들은 없는 상태로 판단됨
배수시설	전반적으로 배수시설은 양호한 상태로 조사됨	이물질퇴적 및 막힘에 대한 지속관찰
난간 (방호벽)	폭 0.3mm미만의 균열, 균열부백태, 박리, 녹물 유출 등의 손상이 조사됨	조사된 균열은 시공초기 건조수축 및 수화열에 의한 균열로서, 현재 보수보다는 상태변화에 대한 지속관찰이 바람직하며, 국부적인 피복부족에 의한 녹물유출로 판단됨

2) 기 점검(2013년) 결과와의 비교

구 분	2013년 점검결과	금회 진단결과	비 고
거터	구조적인 손상은 발생되지 않았으며, 폭 0.1~0.3mm이하 균열, 망상균열 등이 조사됨	대부분 기 조사된 손상 유형과 유사하나 일부 물량이 증가됨	
격벽		- 대부분 기 조사된 손상으로 일부 추가개소 조사 및 국부적인 보수부 재손상이 조사됨 - 폭 0.3mm균열의 진전은 없는 것으로 관찰됨	
하부구조	구조적인 손상은 발생되지 않았으며, 폭 0.1~0.3mm미만 균열, 망상균열, 누수흔적이 조사됨	- 기존 보수부는 양호한 상태이며, 일부 보수미흡에 의한 보수부재균열이 추가 조사됨 - 국부적인 소규모 단면손상 및 건조수축에 의한 균열이 추가 조사됨	
교량받침	플레이트 녹발생 및 고무재 들뜸, 받침물 탈균열 등이 조사됨	- 건조수축에 따른 받침물탈균열이 일부 추가 조사됨 - 녹발생 및 고무재손상은 기 점검과 유사한 상태로써 지속관찰이 필요함	
신축이음	유간 이물질퇴적, 본체부식, 후타재균열이 조사됨	기 점검과 유사한 상태에서, 건조수축 및 중차량통행에 의한 후타재균열이 조사되었으며, 반복적인 차량하중에 의해 일부 후타재 파손부가 조사됨	
교면포장	대체적으로 양호하며 라벨링 및 패임, 포트홀이 조사됨	- 기 조사된 손상과 대체적으로 유사하며, 차량 반복 통행에 의한 손상물량 일부 증가 - 주행성 및 안전성에 영향을 주는 손상은 없는 것으로 조사됨	
기타부재	- 배수시설 : 손상없음 - 방호벽 : 균열폭 0.3mm미만 수직균열, 백태	- 배수시설 : 손상없음, 양호함 - 방호벽 : 대부분 기조사된 손상으로 일부 균열부 우수 침투에 의한 균열부백태가 추가 조사되었으며, 소규모 철근손상이 국부적으로 조사됨	
검토의견	- 기 점검(2013년)결과 발생된 손상중 교대 및 교각과 받침콘크리트 교면포장에서 발생된 손상은 금회진단 조사 시 대부분 유사한 상태로 조사되었으나, 금회 상세조사를 통한 추가적인 손상이 조사됨 - 또한, 거터, 방호벽의 미세균열 등 기 점검(2013년) 이후 다소 증가하였으나, 구조적인 손상은 관찰되지 않았으며, 대체적으로 양호한 상태로 조사됨		

나. 부산방향

1) 금회 진단 외관조사 결과요약

【표 3.5.2】금회 진단 외관조사 결과요약(부산)

구 분		주요결함 및 외관조사 결과	검토의견
거터	내부	대체적으로 양호한 상태로서 상면 종방향 폭 0.3mm미만 균열, 망상균열, 백태, 균열 부백태, 보수부들뜸이 조사됨	- 상부슬래브와 복부 타설을 위한 거푸집에 의해 횡방향으로 구축되어 종방향균열 발생 - SI1구간 단부측 사방향균열은 시공당시(ILM공법) 최초 압출부위로서 지점부 인장응력에 의한 시공초기 균열로 판단됨 - 백태는 시공초기 열화부 우수 접촉 및 거터내부 습윤상태에서 발생한 것으로 판단되는 국부적인 손상으로서, 진전은 없는 것으로 조사됨
	외부	대체적으로 양호한 상태를 유지 하고 있으나, 부분적으로 균열(폭 0.1~0.3mm), 들뜸, 물끓기흠 미설치 등의 손상이 조사됨	- 균열은 시공초기 건조수축에 의해 발생한 미세균열이며, 폭 0.3mm 균열의 경우, 캔틸레버 종방향 균열로서 건조수축에 의한 비구조적인 손상으로 판단됨 - 물끓기흠 미설치는 하부 부재의 부식, 열화를 유발시키므로 보수가 필요함
격벽		균열(폭 0.1~0.3mm), 백태, 보수부재균열이 조사됨	- 균열은 Massive한 콘크리트에서 높은 온도의 내부 수화열이 소산되며 발생하는 수축작용이 구축됨으로 인한 균열로 판단됨 - 시공초기 우수접촉에 따른 국부적인 백태로서 지속관찰이 바람직함
교대		대체적으로 양호한 상태이며 균열 및 보수부재균열(폭 0.3mm미만), 들뜸, 파손 및 철근노출 등이 조사됨	- 교대에서 조사된 균열은 균열의 형상, 방향성, 발생위치 등을 고려해 볼 때 시공초기 건조수축에 의해 발생한 것으로 판단되며, 손상정도는 경미함 - 파손은 교대 흉벽에서 관찰되며 신축이음 시공과정 중 발생한 소규모 파손으로 판단됨
교각		균열(폭 0.1~0.3mm), 망상균열, 보수부재균열, 굽힘 등이 조사됨	- 균열 및 망상균열의 경우 교각 코펄부의 단면 변화부 및 불규칙성 수직 수평균열들로서, 기정밀점검 대비 일부 균열이 추가 조사되었으며, 일부 코펄 단면취약부 건조수축에 의한 폭 0.3mm균열이 조사됨 - 소규모 단면손상의 경우 외부 충격에 의한 국부적인 손상으로서 지속관찰이 바람직함 - 수중조사 결과 수상부와 수중부, 기초저면 및 보호사석 등의 상태는 양호한 것으로 조사됨

【표 3.5.2】금회 진단 외관조사 결과요약(부산,계속)

구 분	주요결함 및 외관조사 결과	검토의견
교량받침	받침장치의 외관조사 결과, 몰탈균열 및 들뜸, 볼트부식, 플레이트 녹발생, 고무재 들뜸 등이 조사됨	- 건조수축에 의한 미세몰탈균열로 판단됨 - 물끓기흠 미설치 및 외부 우수접촉에 의한 플레이트 녹발생 - 고무재 들뜸의 경우 신축거동 시 발생한 조 기손상으로 상태변화 지속관찰이 필요함 - 교량받침 이동량 검토 결과, 충분한 가동여유량을 확보하는 것으로 평가됨
신축이음	- 본체부식, 하부누수, 고무재열화, 볼트탈락 - 후타재균열, 이물질퇴적	- 후타재 균열은 반복된 차량하중 및 시공초기 건조수축에 따른 것으로 지속관찰 필요함 - 신축이음 하부 강재와 고무재접합부 열화에 의한 국부적인 누수부가 조사되었으며, 시공 미흡에 의한 볼트탈락이 관찰됨 - 신축이음 이동량 검토결과, 충분한 여유량을 확보하는 것으로 평가됨
교면포장	대체적으로 양호하며 부분적인 라벨링, 패임, 체수흔적 및 백태, 포트홀 등이 조사됨	- 반복적인 중차량 통행 및 보수미흡에 부분적인 라벨링, 패임 등이 조사되었으며, 교면내 우수가 단부측 구배에 의해 체수되며 국부적인 백태성향이 관찰되나 손상정도가 경미한 상태로서 지속적인 관찰이 필요함 - 주행성 및 안전성에 영향을 주는 손상들은 없는 상태로 조사됨
배수시설	배구관 위치불량 및 유도배수관 길이부족이 조사됨	배수불량에 의한 하부부재 손상발생 우려가 있으므로 배수시설 정비가 바람직함
난간 (방호벽)	폭 0.3mm미만의 균열, 균열부백태, 파손, 박락, 재료분리, 백태 등의 손상이 조사됨	- 균열은 시공초기 건조수축 및 수화열에 의한 균열로서, 현재 보수보다는 상태변화에 대한 지속관찰이 바람직하며, 열화부 우수접촉에 의한 백태 등이 조사됨 - 국부적인 소규모 단면손상이 조사되었으며 정도는 경미함

2) 기 점검(2013년) 결과와의 비교

구 분	2013년 점검결과	금회 진단결과	비 고
거더	• 구조적인 손상은 발생되지 않았으며, 폭 0.1~0.3mm이하 균열, 망상균열, 백태 등이 조사됨	• 대부분 기 조사된 손상으로 일부 추가적으로 조사됨 • 폭 0.3mm균열의 진전은 없는 것으로 관찰됨 • 신축이음부 백태는 기존손상으로서, 누수에 의해 일부 콘크리트 들뜸이 조사됨 • 내부 SI1사방향 균열은 시공 시 압축과정중 발생한 균열로서 현재 균열보수부 상태가 양호한 점을 미루어 구조적문제는 없는 것으로 판단됨	
격벽		• 대부분 기 조사된 손상으로 일부 추가개소 조사 및 국부적인 보수부 재손상이 조사됨	
하부구조	• 하부구조는 폭 0.3mm미만은 균열 및 망상균열, 누수흔적이 조사됨	• 건조수축에 의한 폭 0.3mm미만의 수직균열이 추가 조사됨 • 신축이음 시공당시 발생한 소규모 파손 및 철근노출이 조사됨 • P8 배수관 윗류에 의한 누수흔적의 경우 기존 점검 대비 양호해진 상태로서 배수시설 재정비에 의한 것으로 판단됨	
교량받침	• 몰탈균열, 플레이트 녹발생 및 고무재 들뜸 등이 조사됨	• 건조수축에 따른 받침몰탈균열이 일부 추가 조사됨 • 녹발생 및 고무재손상은 기 점검과 유사한 상태에서 지속관찰이 필요함	
신축이음	• 유간 이물절퇴적, 본체부식, 후타재균열이 조사됨	• 기 점검과 유사한 상태에서 반복적인 외부우수접촉에 의한 본체부식 일부 조사됨 • 고무재 열화 및 신축이음 하부 강재와 고무재 접합부에 국부적인 누수가 조사됨	
교면포장	• 대체적으로 양호하며 라벨링 및 패임, 포트홀 등이 조사됨	• 기 조사된 손상과 대체적으로 유사하나, 횡방향 단부측 구배에 의해 일부 체수구간 및 경미한 백태흔적이 관찰됨	
기타부재	• 배수시설 : S9 배수관 이물절퇴적 • 방호벽 : 균열폭 0.3mm미만 수직균열, 백태, 균열부 백태	• 배수시설 : 기 점검 시 조사된 배수관이물절퇴적은 재정비가 실시된 것으로 관찰되며, 유배수관 길이 부족 및 배수관 위치불량이 추가조사됨 • 방호벽 : 대부분 기조사된 손상이나, 일부 균열부 우수침투에 의한 백태 및 폭 0.3mm균열이 추가 조사되었으며, 방호벽 외측 박락 등이 조사됨	
검토의견	• 기 점검(2013년)결과 발생한 손상중 교대 및 교각과 받침콘크리트 교면포장에서 발생한 손상은 금회진단 조사 시 대부분 유사한 상태로 조사되었으나, 금회 상세조사를 통한 물량의 변화로 판단되며, 신축이음의 경우 강재와 고무재 접합부 열화에 의한 누수가 관찰됨 • 또한, 거더, 방호벽의 미세균열 등 기 점검(2013년) 이후 추가 조사되었으며, 거더내부 사방향균열이 관찰되나, 시공중 발생한 균열로서 대체적으로 양호한 상태로 조사됨		

3.5.2 내구성조사 결과요약

가. 대구방향

1) 금회진단 내구성조사 결과요약

【표 3.5.3】 금회진단 내구성조사 결과요약(대구)

시 험 명	시험부위	시험 결과	비 고
비파괴강도(MPa)	상부 구조	반발경도	40.1~51.5
		초음파	40.4~42.9
	하부 구조	반발경도	25.1~31.7
		초음파	24.6~28.6
철근탐사(mm)	상부구조	배근간격	96.0~262.0
		피복두께	35.0~66.0
	교대(구체)	배근간격	133.0~185.0
		피복두께	96.0~106.0
	교각(기둥,코핑)	배근간격	100.0~310.0
		피복두께	67.0~106.0
탄산화잔여깊이(mm)	상부구조	39.5~46.0	• 전반적으로 철근간격 및 피복두께가 설계값과 근사함
	하부구조	62.0~93.5	
염화물 함유량시험(kg/m³)	상부구조	0.428	• 염화물에 의한 철근부식의 영향이 적거나, 부식발생 우려가 없는 것으로 판단됨
	하부구조	0.251~0.263	
균열깊이(mm)	하부구조	90.0~151.0	• 균열심도가 피복두께를 초과함
종합평가	• 비파괴강도 측정결과, 측정값은 설계기준강도 대비 100%이상으로 조사되었으며, 공용년수 경과에 따른 구조물의 강도저하는 없는 것으로 평가됨 • 철근탐사 측정결과 전반적으로 도면의 피복두께 및 배근간격과 유사한 것으로 판단됨. • 탄산화 깊이 측정결과, 전 개소에서 상태평가 'a'로 검토되어 현 상태에서는 탄산화에 철근부식의 우려가 없는 상태로 판단됨 • 염화물함유량에 따른 상태평가는 'b'이상으로서 철근 부식의 가능성은 낮은 상태로 판단됨. • 균열깊이시험 측정 결과, 최소 피복두께를 초과한 것으로 분석되어, 주입보수를 실시하는 것이 바람직 할 것으로 판단됨		

2) 기 점검(2013년)결과 비교

【표 3.5.4】내구성조사 기 점검(2013년)결과 비교(대구)

시 험 명	시험부위		시험 결과		비 고
			13년 정밀점검	금회 정밀안전진단	
비파괴 강도 (MPa)	상부 구조	반발경도	41.0~44.0	40.1~51.5	▪ 설계기준강도 대비 100% 이상으로 공용년수 경과에 따른 콘크리트강도 저하는 없는 것으로 판단됨
	하부 구조	반발경도	24.2~26.2	25.1~31.7	
탄산화 잔여깊이 (mm)	상부 구조		47.0	39.5~46.0	▪ 탄산화로 인한 내구성 저하 가능성은 없는 것으로 검토됨
	하부 구조		95.0~100.0	62.0~93.5	
종합 평가	• 비파괴강도 측정결과, 측정값은 설계기준강도 대비 100%이상으로 조사되었으며, 기 점검과의 비교·분석 결과, 구조물의 강도저하는 없는 것으로 평가됨 • 탄산화 깊이 측정결과, 전 개소에서 상태평가 'a'로 검토되어 현 상태에서는 탄산화에 철근부식의 우려가 없는 상태로 판단됨 • 기 점검 결과와 비교할 때 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 콘크리트 내구성저하는 거의 없는 상태로 판단됨				

나. 부산방향

1) 금회진단 내구성조사 결과요약

【표 3.5.5】금회진단 내구성조사 결과요약(부산)

시 험 명	시험부위		시험 결과	비 고
비파괴강도 (MPa)	상부구조	반발경도	40.0~48.1	▪ 설계기준강도 대비 100%이상으로 공용년수 경과에 따른 콘크리트강도 저하는 없는 것으로 판단됨
		초음파	40.2~45.4	
	하부구조	반발경도	25.1~31.2	
		초음파	24.4~30.3	
철근탐사 (mm)	상부구조	배근간격	98.0~260.0	▪ 전반적으로 철근간격 및 피복두께가 설계값과 근사함
		피복두께	36.0~66.0	
	교대 (구체)	배근간격	140.0~190.0	
		피복두께	81.0~109.0	
	교각 (기둥,코핑)	배근간격	93.0~305.0	
		피복두께	58.0~109.0	
탄산화잔여깊이 (mm)	상부구조	35.0~44.0	▪ 탄산화로 인한 내구성 저하 가능성은 없는 것으로 검토됨	
	하부구조	53.0~84.0		
염화물 함유량시험 (kg/m³)	상부구조	0.459	▪ 염화물에 의한 철근부식 발생이 적을것으로 판단됨	
	하부구조	0.293~0.452		
균열깊이 (mm)	상부구조	90.0~151.0	▪ 균열심도가 피복두께를 초과함	
	하부구조	106.0~139.0		
종합평가	• 비파괴강도 측정결과, 측정값은 설계기준강도 대비 100%이상으로 조사되었으며, 공용년수 경과에 따른 구조물의 강도저하는 없는 것으로 평가됨 • 철근탐사 측정결과 전반적으로 도면의 피복두께 및 배근간격과 유사한 것으로 판단됨 • 탄산화 깊이 측정결과, 전 개소에서 상태평가 'a'로 검토되어 현 상태에서는 탄산화에 철근부식의 우려가 없는 상태로 판단됨 • 염화물함유량에 따른 상태평가는 'b'이상으로서 철근 부식의 가능성은 낮은 상태로 판단됨. • 균열깊이시험 측정 결과, 최소 피복두께를 초과한 것으로 분석되어, 주입보수를 실시하는것이 바람직 할 것으로 판단됨			

2) 기 점검(2013년)결과 비교

【표 3.5.6】내구성조사 기 점검(2013년)결과 비교(부산)

시 험 명	시험부위		시험 결과		비 고
			13년 정밀점검	금회 정밀안전진단	
비파괴 강도 (MPa)	상부 구조	반발경도	40.8~42.9	40.0~48.1	▪ 설계기준강도 대비 100%이상으로 공용년수 경과에 따른 콘크리트강도 저하는 없는 것으로 판단됨
	하부 구조	반발경도	24.6~26.5	25.1~31.2	
탄산화 잔여깊이 (mm)	상부 구조		48.0~50.0	35.0~44.0	▪ 탄산화로 인한 내구성 저하 가능성은 없는 것으로 검토됨.
	하부 구조		98.0~101.0	53.0~84.0	
종합 평가	• 비파괴강도 측정결과, 측정값은 설계기준강도 대비 100%이상으로 조사되었으며, 기 점검과의 비교·분석 결과, 구조물의 강도저하는 없는 것으로 평가됨 • 탄산화 깊이 측정결과, 전 개소에서 상태평가 ‘a’로 검토되어 현 상태에서는 탄산화에 철근부식의 우려가 없는 상태로 판단됨 • 기 점검 결과와 비교할 때 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 콘크리트 내구성저하는 거의 없는 상태로 판단됨				