

제 출 문

신대구부산고속도로 주식회사 귀중

귀사와 2015년 8월 5일자로 계약을 체결한 “2015년 하반기 시설물 안전점검 용역(2구간 정밀안전진단)”을 성실히 수행하고 용산교(대구, 부산)의 결과를 본 보고서에 수록하여 부속자료와 함께 제출합니다.

2015년 12월

(주) 동 우 기 술 단
고 중 호 (인)

용산교(대구) 정밀안전진단 결과표

가. 일반현황					
용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검 용역(2구간 정밀안전진단)	진단기간	2015. 08. 11 ~ 2015. 12. 31		
관리주체명	신대구부산고속도로(주)	대표자	정 상 호		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교 량	종 류	도로교량	중 별	1종
준공일	2006년 02월 10일	진단금액 (천원)	30,824	안전등급	B
시설물 위치	경상남도 김해시 상동면 여차리 (부산기점 22.822~23.543km)	시설물 규모	L=8@(3@30)=720m B=12.15m(2차로)		
나. 진단 실시결과 현황					
중대결함	■ 없음				
진단 주요결과	■ 바닥판하면 폭 0.2mm이하 균열, 망상균열, 백태, 균열/백태, 재료분리 발생 ■ PSC Beam 폭 0.1mm균열, 0.2mm균열, 망상균열, 재료분리, 들뜸/파손 ■ 교대/교각 폭 0.2mm이하 균열, 0.3mm이상 균열, 들뜸/박락, 박락/철근노출, 재료분리 발생 ■ 교량받침 Plate 녹발생, 도장박리, 받침 Plate 들뜸, 받침 몰탈/콘크리트 균열 발생 ■ 신축이음 하부누수, 유간부 토사퇴적, 후타재 폭 0.3mm이상 균열, 후타재 파손 발생 ■ 교면포장 라벨링, 아스콘 균열, 접속부 이격/단차, 아스콘 패임/파손 발생 ■ 배수관 길이부족, 배수관 연결재/연결고리 탈락, 배수관 연결핀 미설치 발생 ■ 방호벽 폭 0.2mm이하 균열, 폭 0.3mm이상 균열, 박락/파손 발생				
주요 보수·보강	■ 콘크리트 : 표면처리, 주입보수, 단면보수 ■ 강재 : 녹제거 후 재도장 ■ 신축이음 : 신축이음 교체, 청소, 주입보수, 단면보수 ■ 배수시설 : 배수관 길이연장, 배수관 연결재/연결고리 재설치, 연결핀 재설치, 청소				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
사업책임	방기섭	2015. 08. 11 ~ 2015. 12. 31		특급기술자	
분야별책임 (현장조사 및 측정)	권태완	2015. 08. 11 ~ 2015. 12. 31		특급기술자	
분야별책임 (분석 및 평가)	김상현	2015. 08. 11 ~ 2015. 12. 31		고급기술자	
참여기술자 (현장조사 및 측정)	이홍재외 7명	2015. 08. 11 ~ 2015. 12. 31		특급기술자	
참여기술자 (현장조사결과 분석)	정재희외 6명	2015. 08. 11 ~ 2015. 12. 31		특급기술자	
참여기술자 (안전성 평가)	장석진외 6명	2015. 08. 11 ~ 2015. 12. 31		특급기술자	
라. 참고사항					

용산교(대구) 정밀안전진단 실시결과 요약표

책임기술자 종합의견	
■ 용산교(대구)는 약 10년의 공용기간이 경과한 교량시설물로 외관조사결과, 전반적으로 양호한 상태이나 일부 보수를 요하는 손상인 콘크리트 부재 균열, 망상균열, 국부적인 단면손상, 상·하행선 종조인트 유간부 누수, 신축이음 누수에 의한 오염, 아스콘 균열 및 패임, 배수구 막힘, 배수관 연결고리 및 연결재(행거) 탈락 등이 일부 조사되었다. 특히, 신축이음장치는 보수이력이 없고 10년 정도 공용된 점을 고려할 때, 누수가 발생되어 하부구조의 열화에 영향을 미치는 대구방향 A1, P12 신축이음장치는 교체로 구조물의 건전성을 확보하는 것이 바람직한 것으로 판단된다. ■ 본 교량의 상태평가 및 안전성 평가 결과를 토대로 안전등급을 산정하면 『B등급(양호)』로 평가되었으며, 결함 및 손상 부위에 대하여 급회 진단 보고서에 제시된 보수를 시행하고 중점유지관리가 필요한 구간에 대한 지속적인 유지관리가 수행된다면 1등교(DB-24)로서의 기능을 유지 할 수 있을 것으로 판단된다.	
책임기술자 : 방 기 섭 	

가. 정밀안전진단 외관조사 결과 기본사항

상태평가 결과 및 보수보강				상태평가 결과 : B
결함발생 부재		상태평가 결과	결함종류	보수보강(안)
상부구조	바닥판	b	- 균열(Cw:0.2mm이하), 망상균열, 백태 - 균열/백태 - 재료분리 - 방호벽/슬래브 접속부 누수/백태	- 지속관찰 - 지속관찰 - 지속관찰 - 지속관찰
	PSC Beam	b	- 균열(Cw:0.1mm), 망상균열 - 균열(Cw:0.2mm) - 재료분리, 들뜸/파손	- 지속관찰 - 지속관찰 - 지속관찰
2차 부재	가로보	c	- 균열(Cw:0.2mm이하) - 균열(Cw:0.3mm이상) - 들뜸/박락, 박락/철근노출, 재료분리	- 지속관찰 - 지속관찰 - 지속관찰
하부구조	교대/교각	b	- 균열(Cw:0.2mm이하), 망상균열, 누수오염/백태, 체수흔적 - 균열(Cw:0.3mm이상), - 박리/들뜸/파손, 재료분리	- 지속관찰 - 지속관찰 - 지속관찰
교량받침		b	- 받침 Plate 녹발생, 도장박리 - 받침 Plate 들뜸 - 받침 몰탈/콘크리트 균열 (Cw:0.2mm이하) - 받침 콘크리트 들뜸/재료분리	- 녹제거 후 재도장 - 지속관찰 - 지속관찰 - 지속관찰

가. 정밀안전진단 외관조사 결과 기본사항(계속)

상태평가 결과 및 보수보강				상태평가 결과 : B
결함발생 부재		상태평가 결과	결함종류	보수보강(안)
기 타 부 재	신축이음장치	b	- 신축이음 누수 - 유간부 토사퇴적 - 후타재 균열(Cw:0.2mm이하) - 후타재 균열(Cw:0.3mm이상) - 후타재 파손 - 차수관 앵커볼트 탈락 - 종조인트 누수 - 종조인트 백업재 탈락	- 신축이음 교체 - 정비 - 지속관찰 - 주입보수 - 단면보수 - 재설치 - 유간부 실링보수 - 지속관찰
	교면포장	b	- 라벨링, 아스콘 균열, 접속부 이격/단차 - 아스콘 패임/파손	- 지속관찰 - 팻칭보수
	배수	b	- 배수관 길이부족 - 배수관 연결재/연결고리 탈락 - 배수관 연결핀 미설치 - 배수관 이음부 누수	- 배수관 길이연장 - 지속관찰 - 지속관찰 - 정비
	난간 및 연석 (방호벽)	b	- 균열(Cw:0.2mm이하) - 균열(Cw:0.3mm이상) - 박락/파손	- 지속관찰 - 지속관찰 - 지속관찰

나. 안전성평가 결과

안전성평가 수행 부재	해석방법	안전성평가 결과 요약	안전율	안전성평가 결과
바닥판	강도설계법	최소 안전율 1.220으로 양호	1.0이상	A
거더	강도설계법	최소 안전율 2.240으로 양호	1.0이상	
교각	강도설계법	최소 안전율 2.703으로 양호	1.0이상	

다. 내진성능 검토 수행 여부

검토대상 부재	설계적용여부	결과	검토결과 요약
-	적용	-	-

라. 현장시험(비파괴 및 추가시험)

시 험 명	시험부위		시험 결과		비 고
비파괴 강도 (MPa)	바닥판 하면		반발경도	27.4~30.4	■ 설계기준강도 대비 100%이상으로 공용년수 경과에 따른 콘크리트강도 저하는 없는 것으로 판단됨.
			초음파	27.1~30.1	
	PSC BEAM		반발경도	44.6~47.6	
			초음파	40.3~43.6	
	하부 구조		반발경도	24.4~26.9	
			초음파	24.3~27.2	
철근탐사 (mm)	상부 구조	바닥판 하면	배근간격	119~129	■ 전반적으로 철근간격 및 피복두께가 설계값과 근사함.
			피복두께	37~44	
		PSC Beam	배근간격	160~188	
			피복두께	57~80	
	하부 구조	교대	배근간격	160~238	
			피복두께	95~130	
		교각 코핑부	배근간격	147~298	
			피복두께	85~111	
		교각 기둥부	배근간격	154~167	
			피복두께	72~110	
탄산화 잔여깊이 (mm)	상부구조		37.7~41.5	■ 잔여깊이가 30mm이상 ‘a등급’으로 탄산화로 인한 내구성 저하 가능성은 없는 것으로 검토됨.	
	하부구조		81.4~100.6		
염화물 함유량시험 (kg/m³)	상부구조		0.251~0.353	■ 염화물이 함유되어 있으나, 부식발생 가능성이 낮은 상태인 ‘a~b’로 평가됨.	
	하부구조		0.334~0.728		
균열 깊이	상부구조		33.1	■ 균열심도가 철근피복두께를 초과하거나 근접한 것으로 측정되었으며, 내구성확보 차원의 보수가 필요한 것으로 판단됨.	
	하부구조		106.9		

용산교(부산) 정밀안전진단 결과표

가. 일반현황					
용역명	2015년 하반기 시설물 안전점검 용역(2구간 정밀안전진단)	진단기간	2015. 08. 11 ~ 2015. 12. 31		
관리주체명	신대구부산고속도로(주)	대표자	정 상 호		
공동수급	독자수행	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교 량	종 류	도로교량	종 별	1종
준공일	2006년 02월 10일	진단금액 (천원)	30,824	안전등급	B
시설물 위치	경상남도 김해시 상동면 여차리 (부산기점 22.822~23.543km)	시설물 규모	L=8@(3@30)=720m B=12.15m(2차로)		
나. 진단 실시결과 현황					
중대결함	■ 없음				
진단 주요결과	■ 바닥판하면 폭 0.2mm이하 균열, 균열/백태, 파손, 방호벽/슬래브 접속부 누수/백태 발생 ■ PSC Beam 폭 0.1mm균열, 망상균열, 재료분리, 들뜸/파손 발생 ■ 교대/교각 폭 0.2mm이하 균열, 폭 0.3mm이상 균열, 들뜸/박락, 재료분리 발생 ■ 교량받침 Plate 도장박리/녹발생, 받침 Plate 들뜸, 받침 몰탈/콘크리트 균열 발생 ■ 신축이음 하부누수, 유간부 토사퇴적, 후타재 폭 0.2mm이하 균열 발생 ■ 교면포장 라벨링, 접속부 이격, 아스콘 패임 발생 ■ 배수구 막힘, 배수구 덮개 파손, 배수관 연결재/연결고리 탈락, 길이부족 발생 ■ 방호벽 폭 0.2mm이하 균열, 폭 0.3mm이상 균열, 백태 발생				
주요 보수·보강	■ 콘크리트 : 표면처리, 주입보수, 단면보수, 포장절개 후 충전 및 주입보수 ■ 강재 : 녹제거 후 재도장 ■ 신축이음 : 신축이음 교체, 청소 ■ 배수시설 : 덮개 재설치, 배수관 연결재/연결고리 재설치, 배수관 길이연장				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
사업책임	방기섭	2015. 08. 11 ~ 2015. 12. 31		특급기술자	
분야별책임 (현장조사 및 측정)	권태완	2015. 08. 11 ~ 2015. 12. 31		특급기술자	
분야별책임 (분석 및 평가)	김상현	2015. 08. 11 ~ 2015. 12. 31		고급기술자	
참여기술자 (현장조사 및 측정)	이홍재외 7명	2015. 08. 11 ~ 2015. 12. 31		특급기술자	
참여기술자 (현장조사결과 분석)	정재희외 6명	2015. 08. 11 ~ 2015. 12. 31		특급기술자	
참여기술자 (안전성 평가)	장석진외 6명	2015. 08. 11 ~ 2015. 12. 31		특급기술자	
라. 참고사항					

용산교(부산) 정밀안전진단 실시결과 요약표

책임기술자 중합의견	
■ 용산교(부산)는 약 10년의 공용기간이 경과한 교량시설물로 외관조사결과, 전반적으로 양호한 상태이나 일부 보수를 요하는 손상인 콘크리트 부재 균열, 망상균열, 국부적인 단면손상, 상·하행선 종조인트 유간부 누수, 신축이음 누수에 의한 오염, 아스콘 균열 및 패임, 배수구 막힘, 배수관 연결고리 및 연결재 탈락 등이 일부 조사되었다. 특히, 신축이음장치는 보수이력이 없고 10년 정도 공용된 점을 고려할 때, 누수가 발생되어 하부구조의 열화에 영향을 미치는 대구방향 부산방향 A1, P6, P12 신축이음장치는 교체로 구조물의 건전성을 확보하는 것이 바람직한 것으로 판단된다. ■ 본 교량의 상태평가 및 안전성 평가 결과를 토대로 안전등급을 산정하면 『B등급(양호)』로 평가되었으며, 결함 및 손상 부위에 대하여 급회 진단 보고서에 제시된 보수를 시행하고 중점유지관리가 필요한 구간에 대한 지속적인 유지관리가 수행된다면 1등급(DB-24)로서의 기능을 유지 할 수 있을 것으로 판단된다.	
책임기술자 : 방 기 섭 	

가. 정밀안전진단 외관조사 결과 기본사항

상태평가 결과 및 보수보강				상태평가 결과 : B
결함발생 부재		상태평가 결과	결함종류	보수·보강(안)
상부구조	바닥판	b	- 균열(Cw:0.2mm이하), 망상균열 - 균열/백태 - 파손 - 방호벽/슬래브 접속부 누수/백태	- 지속관찰 - 지속관찰 - 지속관찰 - 지속관찰
	PSC Beam	b	- 균열(Cw:0.1mm), 망상균열 - 재료분리, 들뜸/파손	- 지속관찰 - 지속관찰
2차부재	가로보	c	- 균열(Cw:0.2mm이하) - 균열(Cw:0.3mm이상) - 들뜸/박락, 재료분리	- 지속관찰 - 지속관찰 - 지속관찰
하부구조	교대/교각	c	- 균열(Cw:0.2mm이하), 누수오염, 망상균열 - 균열(Cw:0.3mm이상) - 들뜸/박락/파손, 재료분리	- 지속관찰 - 지속관찰 - 지속관찰
교량받침		b	- 받침 Plate 도장박리/녹발생 - 받침 Plate 들뜸 - 받침 몰탈/콘크리트 균열 (Cw:0.2mm이하) - 받침 콘크리트 파손	- 녹제거 후 재도장 - 지속관찰 - 지속관찰 - 지속관찰

가. 정밀안전진단 외관조사 결과 기본사항(계속)

상태평가 결과 및 보수·보강				상태평가 결과 : B
결함발생 부재		상태평가 결과	결함종류	보수·보강(안)
기 타 부 재	신축이음장치	b	- 신축이음 누수 - 유간부 토사퇴적 - 후타재 균열(Cw:0.2mm이하) - 차수판 앵커볼트 탈락/폴립	- 신축이음 교체 - 정비 - 지속관찰 - 재설치
	교면포장	b	- 라벨링, 접속부 이격 - 아스콘 패임	- 지속관찰 - 팻칭보수
	배수	b	- 배수구 막힘 - 배수구 덮개 파손 - 배수관 연결재/연결고리 탈락 - 배수관 이음부 누수 - 배수관 길이부족	- 정비 - 덮개 재설치 - 지속관찰 - 정비 - 배수관 길이연장
	난간 및 연석 (방호벽)	b	- 균열(Cw:0.2mm이하), 백태 - 균열(Cw:0.3mm이상)	- 지속관찰 - 지속관찰

나. 안전성평가 결과

안전성평가 수행 부재	해석방법	안전성평가 결과 요약	안전율	안전성평가 결과
바닥판	강도설계법	최소 안전율 1.220으로 양호	1.0이상	A
거더	강도설계법	최소 안전율 2.240으로 양호	1.0이상	
교각	강도설계법	최소 안전율 2.703으로 양호	1.0이상	

다. 내진성능 검토 수행 여부

검토대상 부재	설계적용여부	결과	검토결과 요약
-	적용	-	-

라. 현장시험(비파괴 및 추가시험)

시 험 명	시험부위		시험 결과		비 고
비파괴 강도 (MPa)	바닥판 하면		반발경도	27.3~30.1	■ 설계기준강도 대비 100%이상으로 공용년수 경과에 따른 콘크리트강도 저하는 없는 것으로 판단됨.
			초음파	27.3~28.6	
	PSC BEAM		반발경도	44.1~47.5	
			초음파	40.7~44.3	
	하부 구조		반발경도	25.6~26.9	
			초음파	24.6~26.5	
철근탐사 (mm)	상부 구조	바닥판 하면	배근간격	119~126	■ 전반적으로 철근간격 및 피복두께가 설계값과 근사함.
			피복두께	40~45	
		PSC Beam	배근간격	176~189	
			피복두께	54~77	
	하부 구조	교대	배근간격	145~258	
			피복두께	116~140	
		교각 코핑부	배근간격	147~298	
			피복두께	93~103	
		교각 기둥부	배근간격	141~171	
			피복두께	85~111	
탄산화 잔여깊이 (mm)	상부구조		38.1~47.8	■ 잔여깊이가 30mm이상 ‘a등급’ 으로 탄산화로 인한 내구성 저하 가능성은 없는 것으로 검토됨.	
	하부구조		73.7~105.7		
염화물 함유량시험 (kg/m³)	상부구조		0.242~0.273	■ 염화물이 함유되어 있으나, 부식발생 가능성이 낮은 상태인 ‘a~b’ 로 평가됨.	
	하부구조		0.291~0.319		
균열 깊이	하부구조		84.6~114.3	■ 균열심도가 철근피복두께를 초과하거나 근접한 것으로 측정되었으며, 내구성확보 차원의 보수가 필요한 것으로 판단됨.	

 
 
 
 
 
 
 
용산교 현황표

※ 작성일 : 2015년 12월 31일


구 분		내 용		구 분		내 용	
교 량 명		용 산 교		설계하중		DB-24	
위치	공사이정	STA. 9+359.0 ~ 10+079.9		종별구분	1종 시설물		
	관리이정	부산기점 22.822 ~ 23.543 km					
시 설 물 관리번호		dbw BR. 7		시설물번호		상행선 : BR2006-0001015 하행선 : BR2006-0001016	
상부 구조	형식	P.S.C Beam					
	연장	8@(3@30)=720m		교 폭		상행선 : 12.15m 하행선 : 12.15m	
하부 구조	교각	T 형		기초 형식	교 각	직접기초, 강관Pile	
	교대	역T형식			교 대	직접기초, 강관Pile	
교량받침		탄성고무받침		신축이음		Mono cell(A1) Rail Joint(P3 ~ A2)	
교차조건		군도14호선, 여차천		교 고		30.0 m	
설 계 사		(주)바우컨설팅트		시 행 자		신대구부산고속도로(주)	
책임감리원		하영모		시 공 자		(주)대우건설, (주)협성건설	
관리주체		신대구부산고속도로(주)		준공년도		2005년 12월	
종단구배		-2.0%		횡단구배		-2.0%	

정밀안전진단 참여기술진


※ 과업기간 : 2015년 8월 11일 ~ 2015년 12월 31일 (143일간)

참여구분	참여분야	직 위	성 명	서 명
책임기술자	사업책임기술자	이 사	방 기 섭	
분야별 참여기술자	현장조사 및 측정 분석 및 평가	부 장	권 태 완	
		차 장	김 상 현	
참여기술자	현장조사 및 측정	부회장	이 홍 재	
		상 무	홍 왕 선	
		부 장	이 강 호	
		차 장	엄 규 식	
		차 장	유 재 응	
		대 리	호 근	
		대 리	강 덕 운	
		대 리	김 용 수	
	현장조사 분석 및 평가	상 무	정 재 희	
		이 사	문 원 덕	
		과 장	윤자비나	
		대 리	전 민 철	
		대 리	이 재 윤	
		대 리	마 권 동	
	안전선 평가 및 보고서 작성	주 임	정 문 용	
		회 장	장 석 진	
		과 장	백 운 빈	
		과 장	안 휘 순	
		대 리	방 준 영	
		대 리	김 두 겸	
		주 임	최 지 선	
		주 임	박 민 지	

시설물 위치도(1)

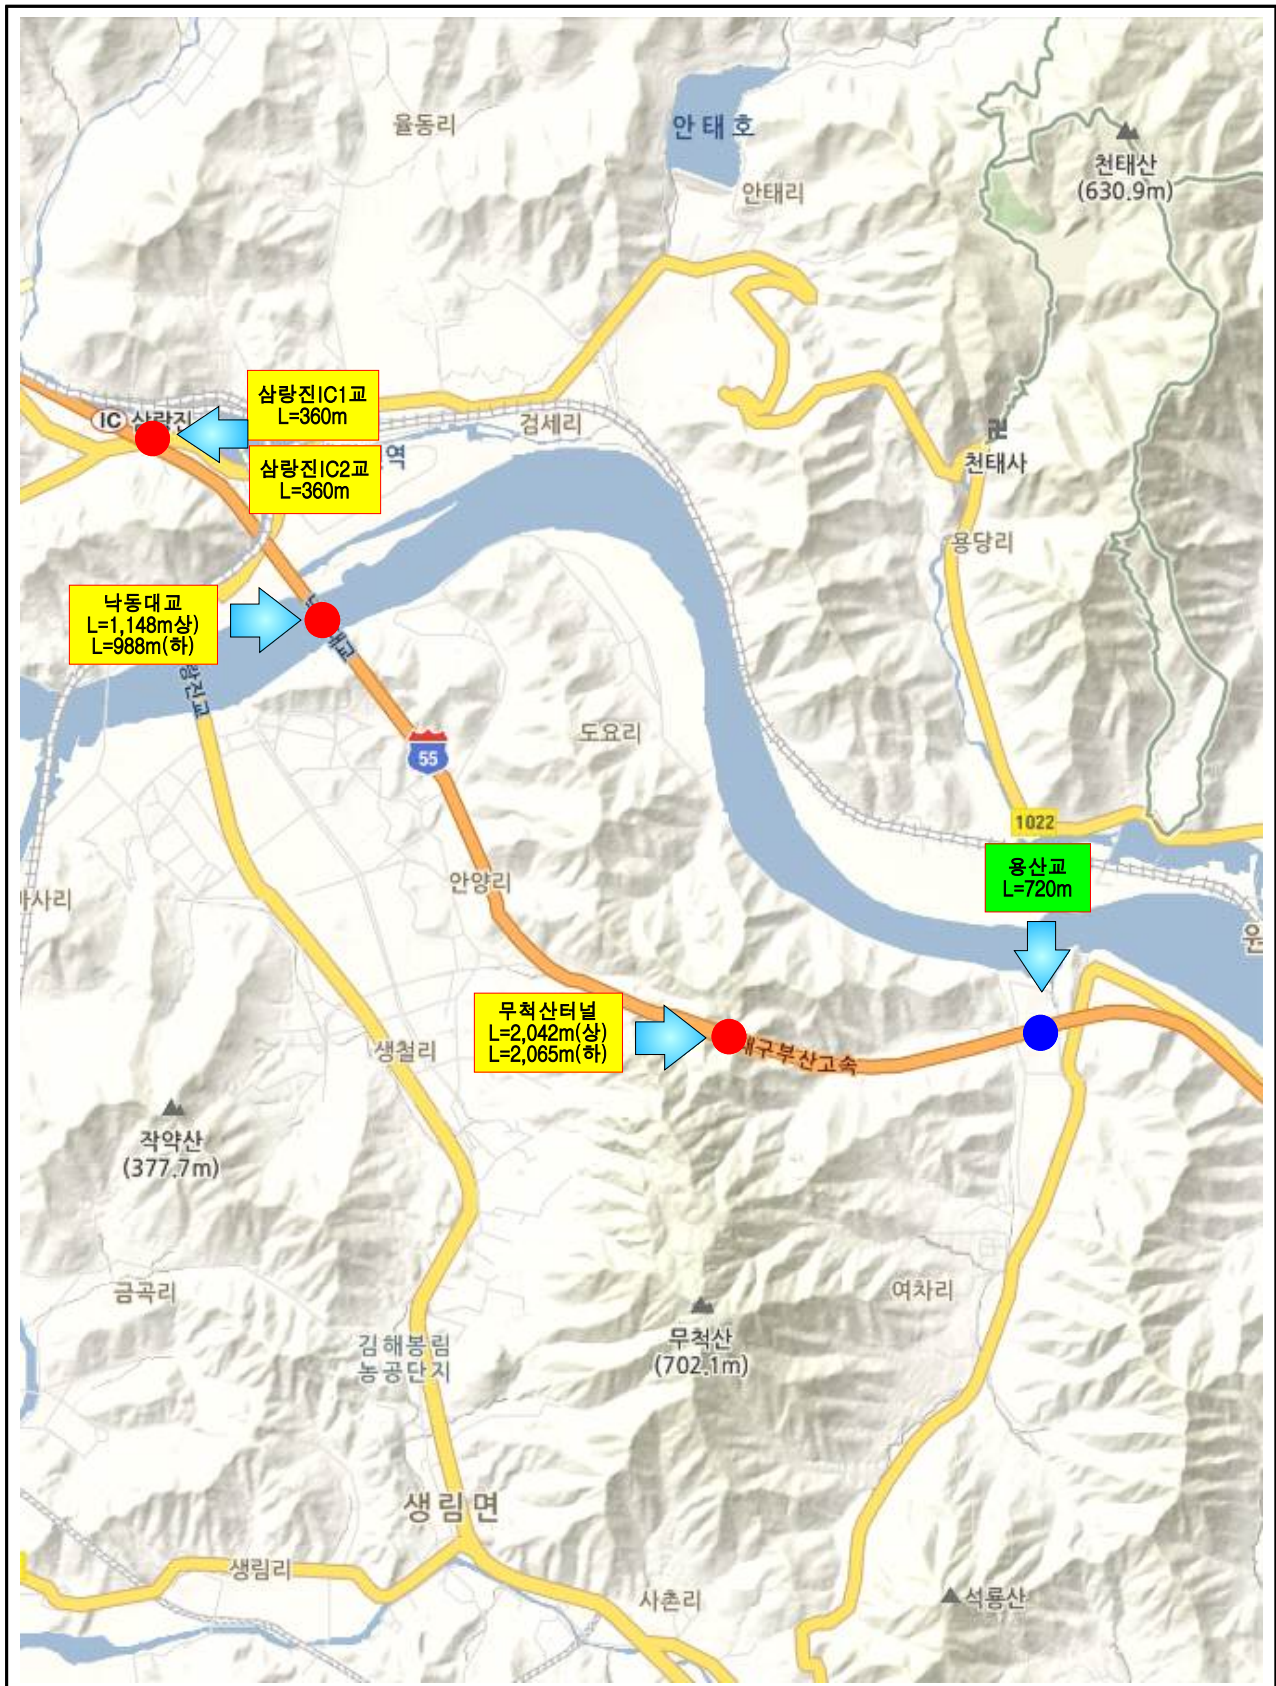

시설물 위치도(2)

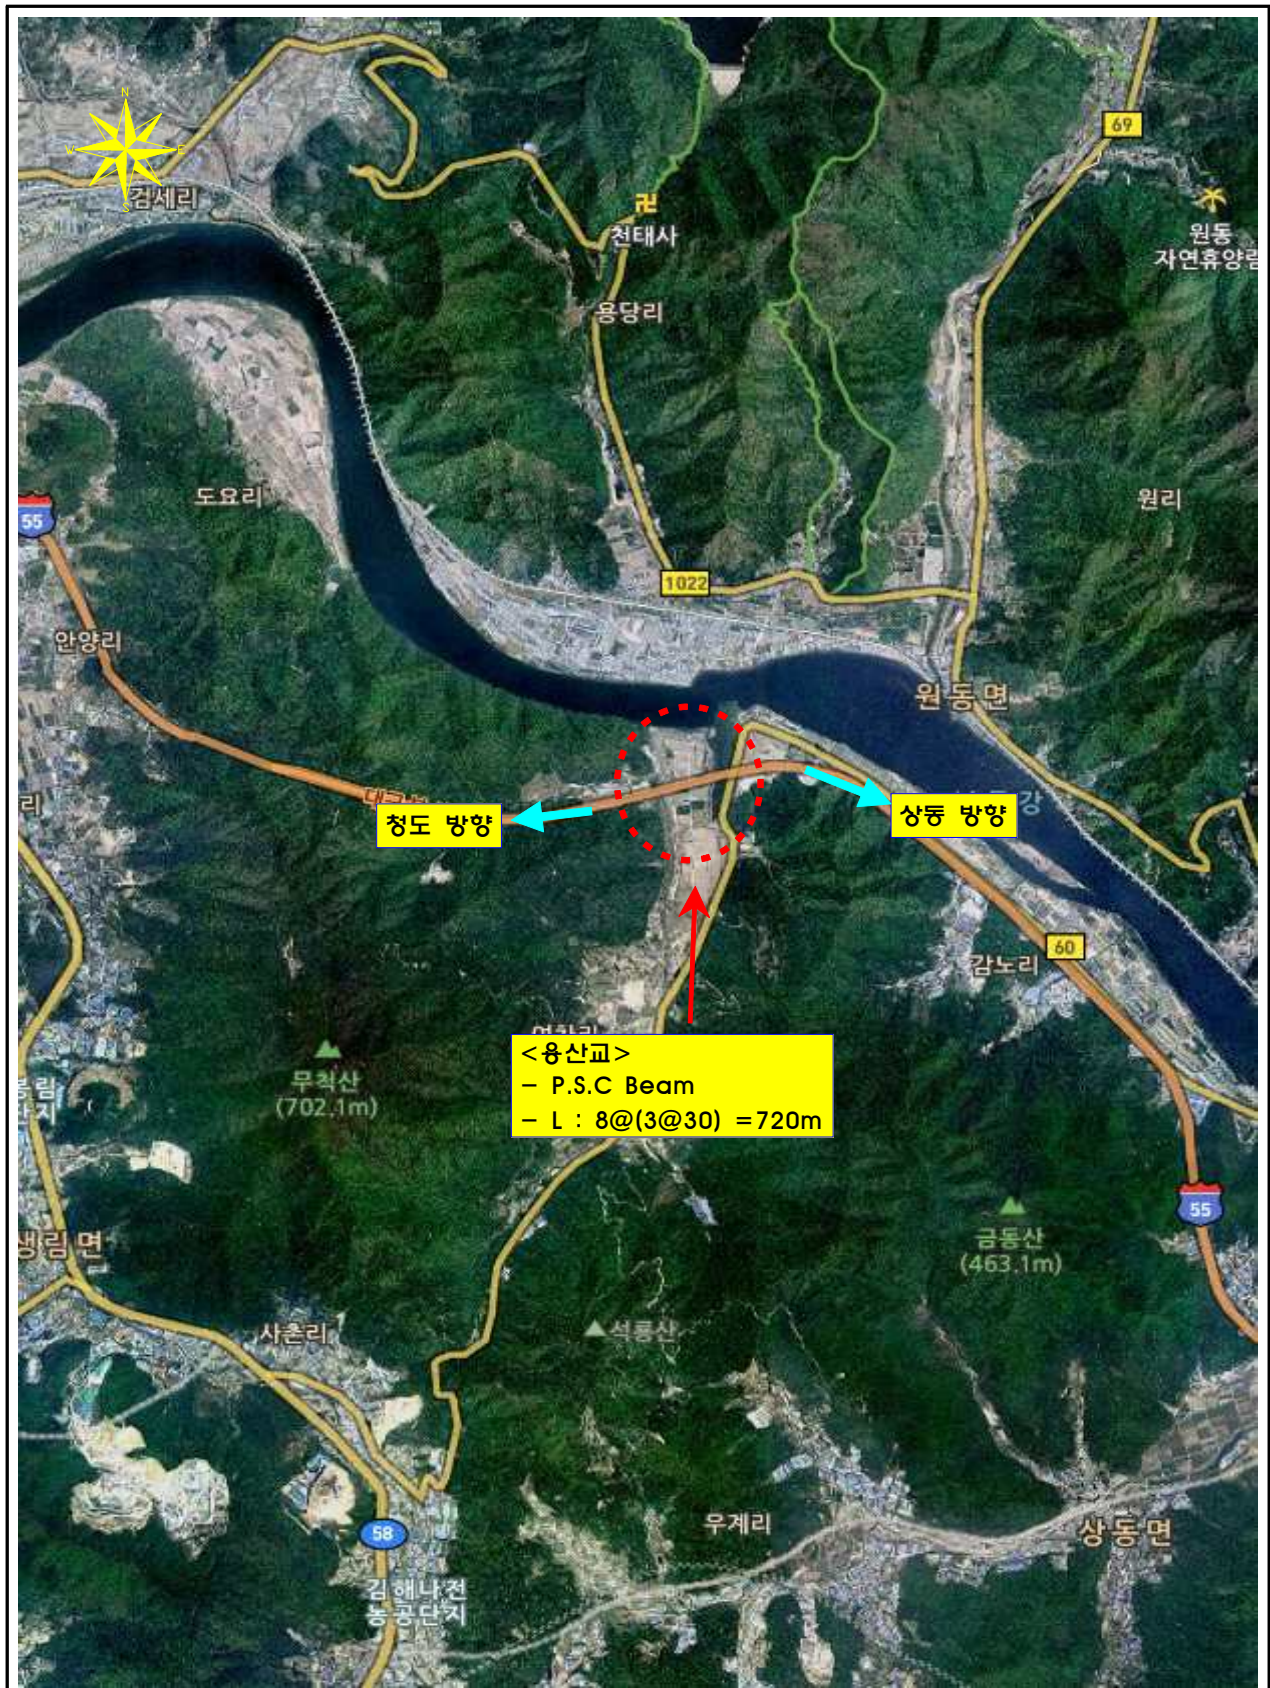

시설물의 전경사진(1)



상부전경



측면전경

시설물의 전경사진(2)



바닥판하면 및 PSC I BEAM 전경



PSC I BEAM 전경

시설물의 전경사진(3)



교대 전경(A1)



교대 전경(A2)

시설물의 전경사진(4)



교각 전경(P3)



교각 전경(P23)

시설물의 전경사진(5)



교 명 판


총 인 장	720M	교 폭	24.2M
설계하중	DB-24		
공사기간	2001. 8.20 ~ 2005. 12. 31		
시 행 자	新대구부산고속도로(주)	시 공 자	(주)대우건설
설 계 자	(주)바우컨설팅	책임감리원	허 영 모
준공검사원	정성수, 이재훈, 최정호, 김원준	감리회사	KCM (주)동일기술공사 (주)웅마, ENG

설 명 판

시설물의 전경사진(6)



신축이음장치 전경(P6)

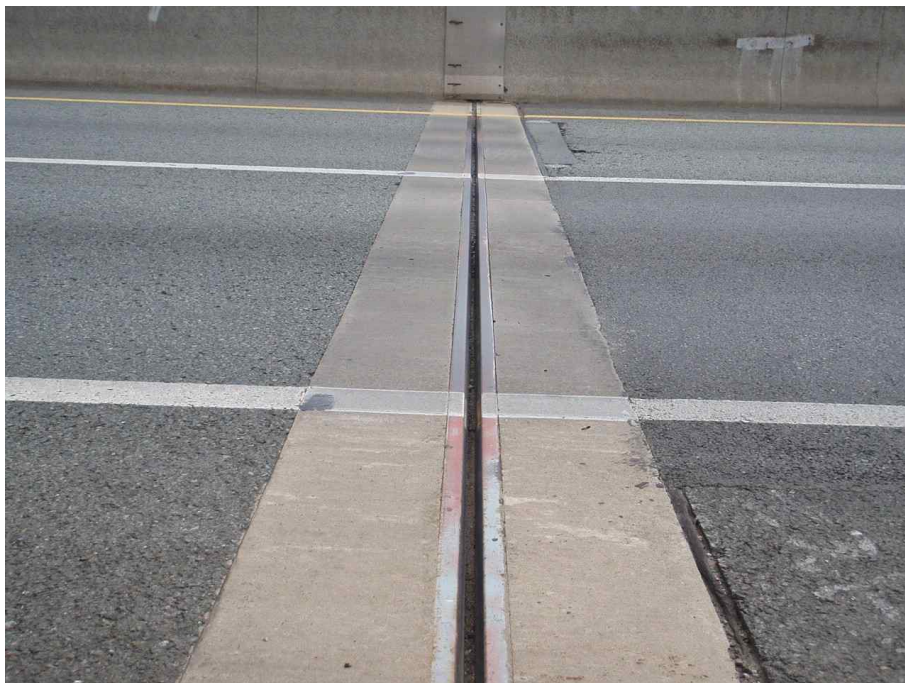

신축이음장치 전경(P18)

시설물의 전경사진(7)



차량방호벽 및 방음벽 전경



중앙분리대 전경

정밀안전진단 결과 요약문

1. 과업의 개요

1.1 과업의 목적

본 과업은 “시설물의 안전관리에 관한 특별법”(이하 “시특법”이라 한다.) 제7조 및 동법 시행령 제9조에 의한 정밀안전진단으로서 시설물의 물리적·기능적 결함과 손상을 조사·측정하고 원인을 분석하여 신속하고 적절한 조치를 취하며, 상태 및 구조적 안전성, 사용성을 종합적으로 검토·평가하여 적절한 보수·보강방법 및 유지관리방안을 수립하여, 고속도로 시설물의 재난예방과 안전성 확보를 통해 공공의 안전을 확보하는데 그 목적이 있다.

1.2 과업의 범위

- 1) 자료수집 및 분석
- 2) 현장조사 및 시험
- 3) 상태평가
- 4) 안전성 평가
- 5) 종합평가 및 안전등급 지정
- 6) 보수·보강방법 및 유지관리방안 제시
- 7) 보고서 작성
- 8) 신축이음장치 및 슈 점검(사진, 신축량 등)은 별도 시행방안에 따라 결과물 작성 및 제출
- 9) 하자보고서 작성

1.3 과업기간


2015. 08. 11 ~ 2015. 12. 31 (착수일로부터 143일간)

1.4 시설물의 개요



1) 시설물의 현황

구 분		내 용		구 분	내 용	
교 량 명		용 산 교		설계하중	DB-24	
위치	공사이정	STA. 9+359.0 ~ 10+079.9		종별구분	1종 시설물	
	관리이정	부산기점 22.822 ~ 23.543 km				
시 설 물 관리번호		dbw BR. 7		시설물번호	상행선 : BR2006-0001015 하행선 : BR2006-0001016	
상부 구조	형식	P.S.C Beam				
	연장	8@(3@30)=720m	교 폭		24.30 m (상 · 하행 각 12.15m)	
하부 구조	교각	T 형	기초 형식	교 각	말뚝기초	
	교대	역T형식		교 대	말뚝기초	
교량받침		탄성고무받침		신축이음	Mono cell(A1) Rail Joint(P3 ~ A2)	
교차조건		군도14호선, 여차천		교 고	30.0 m	
설 계 사		(주)바우컨설턴트		시 행 자	신대구부산고속도로(주)	
책임감리원		하영모		시 공 자	(주)대우건설,(주)협성건설	
관리주체		신대구부산고속도로(주)		준공년도	2005년 12월	
종단구배		-2.0%		횡단구배	-2.0%	

2) 시설물 주요 도면

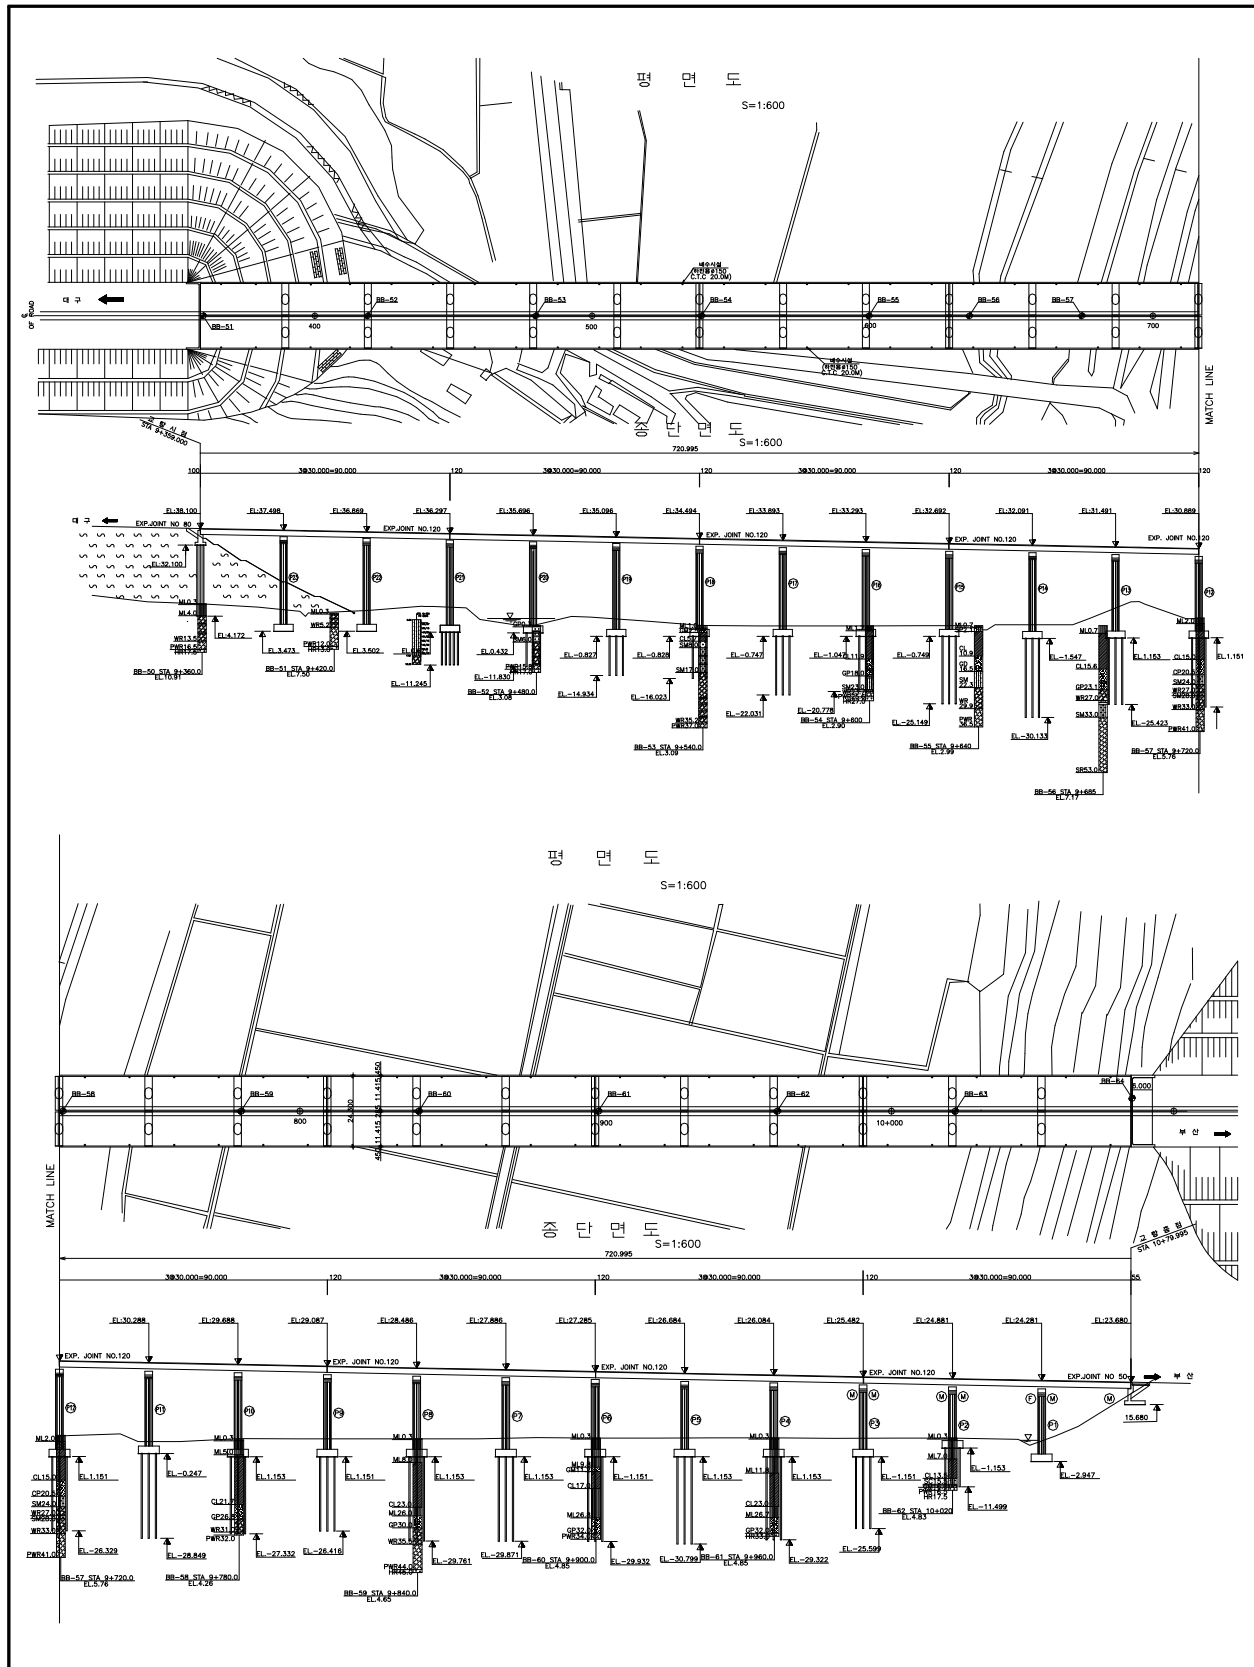

【 종 · 평면도 】

  

2. 자료수집 및 분석

2.1 보수·보강 이력

가. 대구방향

구분	공사기간	설계자	시공자	보수보강공법/내용	공사금액(원)
보수	‘07.12	-	대우건설(주)	교대 표면처리	-
보수	‘08.08	-	대우건설(주)	교면포장 패칭보수, 신축이음 단면보수	-
보수	‘09.04	-	대우건설(주)	받침(A2), 프리셋팅, 스톱퍼설치	-
보수	‘10.05	-	대우건설(주)	방호벽, 바닥판하면, 교대/교각, 받침 표면처리, 단면보수, 실란트충전	-
보수	‘11.06	-	대우건설(주)	배수관 정비	-
보수	‘11.07	-	대우건설(주)	바닥판하면 표면처리, 교대/교각, 받침 단면보수	-
보수	‘11.10	-	대우건설(주)	받침(P15) 프리셋팅	-
보수	‘12.04	-	대우건설(주)	배수관 정비	-
보수	‘12.06	-	대우건설(주)	교면포장 재포장, 방호벽, 받침, 교각, 바닥판 균열보수	-
보수	‘12.12	-	대우건설(주)	배수관 정비	-
보수	‘13.04	-	대우건설(주)	유도배수관 정비	-
보수	‘13.09	-	대우건설(주)	받침 정비	-
보수	‘13.09	-	대우건설(주)	교대/교각 균열보수	-
보수	‘14.06	-	대우건설(주)	교면포장 패칭보수, 유도배수관 정비	-
보수	‘14.12	-	대우건설(주)	받침 프리세팅(상.하 P12)	-
보수	‘15.03	-	대우건설(주)	받침 정비, 제도장	-

나. 부산방향

구분	공사기간	설계자	시공자	보수·보강공법/내용	공사금액(원)
보수	‘07.12	-	대우건설(주)	교대 표면처리	-
보수	‘08.08	-	대우건설(주)	교면포장 패칭보수, 신축이음 단면보수	-
보수	‘09.04	-	대우건설(주)	받침(A2), 프리셋팅, 스톱퍼설치	-
보수	‘10.05	-	대우건설(주)	방호벽, 바닥판하면, 교대/교각, 받침 표면처리, 단면보수, 실란트충전	-
보수	‘11.06	-	대우건설(주)	배수관 정비	-
보수	‘11.07	-	대우건설(주)	바닥판하면 표면처리, 교대/교각, 받침 단면보수	-
보수	‘11.10	-	대우건설(주)	받침(P15) 프리셋팅	-
보수	‘12.04	-	대우건설(주)	배수관 정비	-
보수	‘12.06	-	대우건설(주)	교면포장 재포장, 방호벽, 받침, 교각, 바닥판 균열보수	-
보수	‘12.12	-	대우건설(주)	배수관 정비	-
보수	‘13.04	-	대우건설(주)	유도배수관 정비	-
보수	‘13.09	-	대우건설(주)	받침 정비	-
보수	‘13.09	-	대우건설(주)	교대/교각 균열보수	-
보수	‘14.06	-	대우건설(주)	교면포장 패칭보수, 유도배수관 정비	-
보수	‘14.12	-	대우건설(주)	받침 프리세팅(상.하 P12)	-
보수	‘15.03	-	대우건설(주)	받침 정비, 제도장	-
보수	‘15.12	-	대우건설(주)	교량배수파이프 연결고리 탈락부 보수(22개소)	-

2.2 자료수집 및 분석 결과요약

구 분	수집 자료	자료분석 결과	진단과업 진행방향
건 설 관 련 자 료	◇ 준공도면 및 구조계산서 : 대구-부산간 고속도로 민간투자사업 준공도서 - 실시설계 종합보고서 - 토질 및 지반보고서 - 준공내역서, 수량산출서 - 구조 및 수리계산서 - 토질조사보고서 - 설계도면	◇ 구조계산서 및 구조물도, 일반 보고서는 설계당시 기준에 준하여 작성된 것으로 확인됨 ◇ 구조계산서 및 구조물도의 구조물 치수는 동일한 것으로 확인됨 ◇ 주요 설계변경 내용 및 시공시 문제점이 없는 것으로 확인됨	◇ 본 검토 자료는 교량 내구성 시험 및 구조물 발생 손상의 원인분석에 기초자료로 활용 ⇒ 현장 조사자료와 수집자료가 상이할 경우 현장조사 자료를 기준으로 과업진행
유 지 관 리 자 료	◇ 정밀점검 보고서 (2013.12) ◇ 정기점검 보고서 (2015.06) ◇ 보수보강 이력 - 시설물 관리대장 - 시설물정보관리종합시스템 보수 및 점검이력	◇ 탄성받침 밀림(대구방향 P2, P15, 부산방향 P2, P9, P15) ◇ 스톱퍼 간섭 ◇ 신축이음 본체 유간 부족(대구방향 A2), 단차 ◇ P21 코핑부 표면오염 ◇ 내구성 조사결과, 설계기준 이상으로 양호한 상태임 ◇ 교면포장 패칭보수 및 유도배수관 정비 ◇ 받침 프리세팅 ◇ 받침 정비, 재도장 ◇ 배수관 연결고리 탈락부 보수 (22개소)	◇ 전회 점검결과와 금회 진단결과를 비교·검토하여 추가 손상 및 진전 여부를 확인하여 대책방안 마련 ◇ 전회 점검결과와 비교·검토하여 내구성 저하 여부 확인 ◇ 구조물의 제원변경확인 및 추가손상 발생에 대한 상세구조 해석을 실시하여 안정성 확보 여부 확인 ◇ 보수부 상태 확인

3. 현장조사 및 시험

3.1 대구방향

가. 외관조사 결과요약

1) 금회 진단 외관조사 결과요약

구 분	주요결함 및 외관조사 결과	검토의견
바닥판	•망상균열 중·횡방향 균열, 누수/백태, 재료분리 등이 조사됨	•조사된 균열은 비구조적 균열로 균열폭이 작고 경미하나 내구성 확보를 위해 표면처리가 바람직하며, 누수/백태, 재료분리 손상은 미관 및 내구성 확보를 위해 누수/백태 손상에 대해 표면처리를 실시하고 재료분리 손상에 대해 단면보수가 바람직함
	•중조인트부 누수, 방호벽/슬래브 접속 이음부 누수 •물끊기 홈 미설치 등이 조사됨	•상·하행선 중조인트 유간부 누수는 공용기간 증가에 따른 추가 손상 발생 가능성이 높아 교량의 내구성 확보를 위해 유간부 실링처리가 바람직하며, 방호벽 및 바닥판 접속 이음부 누수는 지속적인 손상 증대가 우려되므로 상부 포장층 일부 구간 절개 후 충진 및 주입보수가 필요함 •물끊기 홈 미설치는 바닥판하면 열화를 촉진시킬 가능성이 있어 물끊기 홈 설치가 바람직함
PSC Beam	•0.2mm이하 균열 및 망상균열, 재료분리, 파손 등	•조사된 균열은 비구조적 균열로 구조물의 내구성 확보를 위해 0.2mm이상 균열은 주입보수를 실시하고, 0.1mm이하 균열은 표면처리 실시가 바람직하며, 재료분리, 파손 등의 손상은 공용증가에 따라 손상 확대가 우려되므로 단면보수 실시가 필요함
가로보	•0.3mm이하 균열, 박락/철근노출, 재료분리, 들뜸, 보수부 들뜸, 들뜸/박락, 보수부 박락, 거푸집 미제거 등이 조사됨	•조사된 균열은 비구조적 균열로 구조물의 내구성 확보를 위해 0.3mm이상 균열은 주입보수를 실시하고, 0.2mm이하 균열은 표면처리 실시가 바람직하며, 박락/철근노출, 재료분리, 들뜸, 보수부 들뜸, 들뜸/박리, 보수부 박리 손상은 공용증가에 따라 손상 확대가 우려되므로 단면보수 실시가 필요함 •거푸집 미제거는 원활한 유지관리를 위해 제거 및 청소가 바람직함
교대	•망상균열, 균열, 체수/누수오염, 백태 •법면보호블럭 이격 등의 손상이 조사됨	•조사된 균열은 비구조적 균열로 구조물의 내구성 확보를 위해 표면처리 보수가 바람직하며, 체수/누수 오염은 신축이음부의 누수로 인해 발생하는 손상으로 신축이음장치 교체 시공이 필요함 •백태는 경미한 손상으로 미관을 고려하여 표면처리가 바람직하며, 법면보호블럭 이격은 법면부 지반침하에 의한 손상이나 손상정도가 경미하여 주의관찰이 바람직함

구 분	주요결함 및 외관조사 결과	검토의견
교각	•망상균열, 균열, 박리, 들뜸, 파손, 재료 분리, 체수/누수오염 등의 손상이 조사됨	•조사된 균열은 비구조적 균열로 구조물의 내구성 확보를 위해 0.3mm이상 균열은 주입보수를 실시하고, 0.2mm이하 균열은 표면처리 실시가 바람직하며, 박리, 들뜸, 파손, 재료분리 손상은 공용년수 증가에 따른 손상확대가 우려되므로 단면보수 실시가 필요함 •체수/누수오염은 배수관 길이 부족에 의한 것으로 배수관 길이 연장이 필요하며, 그 외 손상은 상부 신축이음부를 통한 누수로 하부구조의 열화방지를 위해 단계적으로 신축이음장치 교체 시공이 바람직함
교량받침	•받침Plate 도장박리 및 녹발생 •받침Plate 들뜸	•받침Plate 도장박리 및 녹발생은 내구성 및 건전성 확보를 위해 재도장 실시가 필요하며, 받침 Plate 들뜸은 손상정도가 경미하고 받침 기능발휘에 문제가 없어 주의관찰이 바람직함
	•받침몰탈 균열(0.2mm이하), 받침 콘크리트 균열(0.2mm이하), 들뜸 및 재료분리	•받침 콘크리트 균열은 온도 및 건조수축에 의한 0.2mm이하 균열로 표면처리가 바람직하며, 받침 콘크리트 들뜸 및 재료분리는 시공미흡에 의한 품질 불량부의 손상으로 내구성 확보를 위해 단면보수가 필요함
	•스토퍼 간섭	•공용기간 동안 추가 손상이 발생되지 않고 받침장치 및 구조물에 미치는 영향이 미미하여 주의관찰이 바람직함
신축이음	•신축이음장치 누수(A1, P12)	•신축이음부 누수는 유지보수 이력조사 결과 보수 이력이 없고 10년 정도 공용된 점을 고려할 때, 신축이음장치 교체로 구조물의 건전성을 확보하는 것이 바람직한 것으로 판단됨
	•차수판 앵커볼트 탈락 •본체 유간부 토사퇴적	•차수판의 건전성 확보를 위해 재설치가 바람직하며, 유간부 토사퇴적은 신축거동 제한으로 구조물에 영향을 미칠 수 있어 주기적인 청소가 필요함
	•후타재 균열(0.2 ~0.3mm) 및 국부적인 파손	•급속시공 및 조기차량 통행 등 제한적 시공여건에 의해 발생한 손상으로 후타재의 내구성 확보를 위해 0.3mm이상 균열은 주입보수, 국부적인 파손은 단면보수를 실시하고, 0.2mm이하 균열은 주의관찰이 바람직함
	•신축이음본체 단차(A2), 종조인트부 누수 및 백업재 탈락 등이 조사됨	•A2에 발생한 신축이음 본체 단차는 받침장치 프리셋팅(2014년 12월)시 발생한 경미한 시공오차(3mm)로 주의관찰이 필요하며 향후, 신축이음장치 교체시 정밀시공이 바람직함 •중분대 종 조인트 이격부를 통한 하부누수가 조사되어 하부구조의 내구성 확보를 위해 종 조인트 실링 보수가 바람직함

구 분	주요결함 및 외관조사 결과	검토의견
교면포장	•아스콘 균열, 파손, 패임, 라벨링, 보수부 패임, 접속부 이격/단차, 접속부 아스콘 균열 등이 조사됨	•교면포장은 주기적인 보수작업으로 주행성을 크게 저해할 만한 손상은 조사되지 않았음 •균열, 아스콘 패임은 손상정도가 경미하나, 포장층 내 우수 침투, 차량하중의 반복적인 재하, 충격작용으로 손상확대 가능성이 있으므로 차량의 주행성 및 내구성 증진을 위해 보수 실시가 바람직하며, 기타 손상은 손상확대 여부를 관찰하고 포장 보수 계획 수립 후 적절한 시기에 보수 실시가 바람직함
배수시설	•전반적으로 양호한 상태이나, 일부 개소에서 배수관 연결고리 탈락, 배수관 연결재(행거) 탈락, 배수관 연결핀 미설치, 배수관 이음부 누수, 배수관 길이 부족 등이 조사됨	•배수관 연결고리 탈락, 배수관 연결재 탈락은 교량 하부 이용자의 안전을 위해 재설치가 바람직하며, 배수관 연결핀 미설치는 시공시 2개의 연결핀을 설치하게 되어 있으나, 배수관 시공시, 핀 유입구 설치 오류로 1개의 연결핀이 설치된 상태이며, 점검시 배수관 탈락 위험은 없는 것으로 조사되어 주의관찰이 바람직함 •배수관 이음부 누수는 배수관 이물질 퇴적에 의한 손상으로 배수관 청소가 바람직하며 향후, 지속적인 누수 발생시 실링 보수 실시가 필요함 •배수관 길이 부족은 하부구조의 표면열화로 내구성 저하를 유발하므로 하부구조의 내구성 확보를 위해 배수관 길이 연장이 필요함
방호벽 및 중앙분리대	•수평 및 수직균열, 보수부 재균열, 박락, 파손, 방호벽 단차 등이 조사됨	•방호벽 및 중앙분리대의 기능 및 내구성 확보를 위해 파손, 박리 손상은 단면보수를 실시하고 0.3mm이상 균열 손상은 주입보수, 0.2mm이하 균열은 표면처리 실시가 바람직함 •방호벽 단차발생은 공용년수를 고려할 때 손상 진행이 수렴된 것으로 판단되므로 현 상태에 대해 주의관찰

2) 기 정밀점검(2013년) 결과와의 비교

구 분	2013년 정밀점검 결과	금회 진단결과	비 고
바닥판	•중·횡방향 균열, 망상균열, 백태, 물끊기 흠 미제거 등이 조사됨	•금회 근접조사에 의해 상부 바닥판에서 횡균열, 망상균열 등이 추가로 다수 조사됨	
PSC Beam	•미세균열, 망상균열, 국부적인 파손 등이 조사됨	•거더 단부측 미세균열에 대해 일부 보수가 이루어진 상태이나, 시공초기 미세균열이 금회 추가로 조사됨	
가로보 및 세로보	•균열, 재료분리, 들뜸 등	•기 조사된 들뜸부에 대해 일부 보수가 이루어진 상태이나, 들뜸 및 보수미흡에 의한 보수부 들뜸, 시공초기 미세균열이 추가로 조사됨	
교대	•누수오염	•신축이음장치(A1)누수에 의해 누수오염이 다소 증가된 것으로 조사됨	
교각	•균열, 망상균열, 누수오염, 국부적인 파손, 재료분리 등이 조사됨	•기 조사된 균열부에 대해 일부 보수가 이루어진 상태이나 금회 근접조사에 의해 균열 및 망상균열 등이 추가로 다수 조사됨	
교량받침	•받침Plate 녹발생, 고무재 들뜸, 몰탈 균열 및 국부적인 파손 등이 조사됨 •교량받침의 신축여유량에는 문제가 없는 것으로 평가됨	•받침 정비 및 Plate 재도장이 이루어진 상태로 확인됨 •교량받침의 가동여유량은 설계기준온도에 따른 최대 신장여유량 및 동절기 최대 신축여유량을 확보하고 있는 것으로 평가됨	
신축이음	•신축이음 본체 유간부 토사퇴적, 후타재 균열, 국부적인 파손 등이 조사됨 •A2 신축이음장치는 설계기준온도에 따른 최대 신장여유량이 다소 부족한 상태임	•대부분 기 조사된 손상이며, 신축이음부 누수(A1, P12)가 추가로 조사됨 •금회 신축이음장치 가동여유량 검토결과, 교대A2 신축이음장치는 설계기준온도에 따른 최대 신장여유량이 부족한 상태로 평가됨	
교면포장	•라벨링, 아스콘 패임, 파손 등의 손상이 조사됨	•아스콘 패임에 대해 일부 보수가 실시된 상태이나, 공용기간 증대, 빈번한 중차량 통행 등에 의해 라벨링 손상 증가 및 아스콘 균열 등의 손상이 추가로 조사됨	
기타부재	•배수시설 : 배수관 연결핀 탈락, 배수관 연결 불량, 배수관 연결부 누수 등 •방호벽 및 중앙분리대 : 균열, 망상균열, 백태, 파손 등이 조사됨	•배수시설 : 대부분 기 손상이며, 배수시설에 대해 일부 보수가 이루어졌으나, 공용기간 증가에 의해 손상이 증가된 것으로 조사됨 •방호벽 : 대부분 기 조사된 손상이며, 균열은 다소 증가된 것으로 조사됨	
검토의견	•기 점검(2013년)과 비교 결과, 교면포장, PSC Beam, 교량받침, 교대 및 교각부에 발생된 손상은 일부 보수가 이루어진 것으로 확인되었으나, 공용기간 증가 및 금회 근접조사에 의해 기 점검(2013년) 대비 바닥판 하면, 교각부 등의 균열 및 망상균열, 포장면 라벨링 등의 손상이 추가로 다수 조사됨		

나. 내구성조사 결과요약

1) 금회('15년) 진단 현장시험 결과 요약

시험명	시 험 위 치		시 험 결 과			비 고		
비파괴 강도 (MPa)	부재	시험종류	추정강도(A)	설계기준강도(B)	A/B×100(%)			
	상부구조 (바닥판하면)	반발경도법	27.4~30.4	27.0	101 ~ 113			
		초음파속도법	27.1~30.1		100 ~ 111			
	상부구조 (PSC BEAM)	반발경도법	44.6~47.6	40.0	112 ~ 119			
		초음파속도법	40.3~43.6		101 ~ 109			
	하부구조 (교대, 교각)	반발경도법	24.4~26.9	24.0	102 ~ 112			
		초음파속도법	24.3~27.2		101 ~ 113			
검토의견			■ 설계기준강도 대비 100%이상으로 공용년수 경과에 따른 콘크리트강도 저하는 없는 것으로 판단됨.					
철근탐사 (mm)	부재		철근종류	측정치		설계치		
				배근간격	피복두께	배근간격	피복두께	
	상부구조	바닥판 하면	횡방향철근	119~129	37~44	125	32	
			종방향철근	140~157	47~61	150	48	
		PSC BEAM	종방향철근	160~188	57~80	188.6	48	
			띠철근	180~393	36~49	197.7~392.2	32	
	하부구조 (교대, 교각)	교대	수직철근	160~238	95~130	150, 250	85.5	
			수평철근	195	129~145	200	109.5, 114.5	
		교각 코핑부	수직철근	147~298	85~111	150, 300	92	
			수평철근	155~305	94~126	150~300	108	
		교각 기둥부	수직철근	154~167	72~110	150	106.5	
			띠철근	146~163	67~98	150	93.5	
	검토의견			■ 전반적으로 철근간격 및 피복두께가 설계치와 근사함.				
탄산화 잔여깊이 (mm)	부재		탄산화깊이	피복두께	잔여깊이	평가	잔존수명	
	상부구조	바닥판, PSC Beam	0.3~2.2	38~43	37.7~41.5	a	100년 이상	
	하부구조	교대, 교각	9.5~15.2	95~111	81.4~100.6	a	100년 이상	
	검토의견			■ 탄산화 잔여깊이가 30mm이상인 “a” 로 평가되며, 탄산화로 인한 내구성 저하 가능성은 없는 것으로 검토됨.				
염화물 함유량	부재		Cl ⁻ (%)	Cl ⁻ (kg/m ³)		평가		
	상부구조	바닥판하면	0.0111~0.0156	0.251~0.353		a~b		
	하부구조	교대, 교각	0.0148~0.0332	0.334~0.728		b		
	검토의견			■ 염화물이 함유되어 있으나, 부식발생 가능성 낮은 상태인 “a” 로 평가됨				
균열 깊이 (mm)	부재		균열폭	균열깊이		피복두께		
	상부구조	PSC I	0.2	33.1		41		
	하부구조	교각	0.3	106.9		93.5		
	검토의견			■ 균열심도가 철근피복두께를 초과하거나 근접한 것으로 측정되었으며, 내구성확보 차원의 보수가 필요한 것으로 판단됨				

2) 기 점검('13년)결과 비교

시험명	시 험 위 치		시 험 결 과			비 고
비파괴 강도 (MPa)	시험종류	부재	'13년 정밀점검	금회('15년) 정밀안전진단	설계기준강도	
	반발경도법	PSC BEAM	41.1~43.8	44.6~47.6	40.0	
		하부구조	24.9~27.4	24.4~26.9	24.0	
	검토의견		■ 설계기준강도 대비 100%이상으로 공용년수 경과에 따른 콘크리트강도 저하는 없는 것으로 판단됨. ■ 기 정밀점검('13년)과 비교·분석한 결과, 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 전반적으로 공용기간 경과에 따른 콘크리트 구조물에 강도저하는 없는 것으로 판단됨.			
탄산화 잔여깊이 (mm)	부재		'13년 정밀점검	금회('15년) 정밀안전진단	평가	
	상부구조		5.0 ~ 7.0	0.3 ~ 2.2	a	
	하부구조		15.0 ~ 19.0	9.5 ~ 16.4	a	
	검토의견		■ 탄산화 잔여깊이가 30mm이상인 “a” 로 평가되며, 탄산화로 인한 내구성 저하 가능성은 없는 것으로 검토됨. ■ 기 정밀점검('13년)과 비교·분석한 결과, 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 전반적으로 공용기간 경과에 따른 탄산화의 급격한 진전은 없는 것으로 판단됨.			

3.2 부산방향

가. 외관조사 결과요약

1) 금회 진단 외관조사 결과요약

구 분	주요결함 및 외관조사 결과	검토의견
바닥판	•망상균열 중 · 횡방향 균열, 누수/백태, 철재노출, 박락 등이 조사됨	•조사된 균열은 비구조적 균열로 균열폭이 작고 경미하나 내구성 확보를 위해 표면처리가 필요함 •누수/백태, 콘크리트 파손 손상은 미관 및 내구성 확보를 위해 누수/백태 손상에 대해 표면처리를 실시하고, 콘크리트 파손 손상에 대해 단면보수가 바람직함
	•중조인트부 누수, 방호벽/슬래브 접속 이음부 누수 등이 조사됨	•상 · 하행선 중조인트 유간부 누수는 공용기간 증가에 따른 추가 손상 발생 가능성이 높아 교량의 내구성 확보를 위해 유간부 실링처리가 바람직하며, 방호벽 및 바닥판 접속 이음부 누수는 지속적인 손상 증대가 우려되므로 상부 포장층 일부 구간 절개 후 충전 및 주입보수가 필요함
PSC Beam	•0.1mm이하 균열 및 망상균열, 재료분리, 파손 등	•조사된 균열은 비구조적 균열로 구조물의 내구성 확보를 0.1mm이하 균열은 표면처리 실시가 바람직하며, 재료분리, 파손 등의 손상은 공용증가에 따라 손상 확대가 우려되므로 단면보수 실시가 필요함
가로보	•0.3mm이하 균열, 재료분리, 들뜸/박락, 보수부 들뜸 등이 조사됨	•조사된 균열은 비구조적 균열로 구조물의 내구성 확보를 위해 0.3mm이상 균열은 주입보수를 실시하고, 0.2mm이하 균열은 표면처리 실시가 바람직하며, 들뜸/박락, 보수부 들뜸 손상은 공용증가에 따라 손상 확대가 우려되므로 들뜸부 제거 후 단면보수 실시가 필요함
교대	•균열, 누수오염 •법면보호블럭 이격 등의 손상이 조사됨	•조사된 균열은 비구조적 균열로 구조물의 내구성 확보를 위해 표면처리 보수가 바람직하며, 누수 오염은 신축이음부의 누수로 인해 발생하는 손상으로 신축이음장치 교체 및 표면처리가 바람직함 •법면보호블럭 이격은 법면부 지반침하에 의한 손상이나 손상정도가 경미하여 주의관찰이 바람직함

구 분	주요결합 및 외관조사 결과	검토의견
교각	•망상균열, 균열, 균열/들뜸, 들뜸/박락, 박락, 파손, 박락, 재료분리, 이물질(폐 콘크리트) 퇴적, 누수/표면오염 등	•조사된 균열은 비구조적 균열로 구조물의 내구성 확보를 위해 0.3mm이상 균열은 주입보수를 실시하고, 0.2mm이하 균열은 표면처리 실시가 필요함 •균열/들뜸, 들뜸/박락, 박락, 파손, 박락, 재료분리 손상은 공용년수 증가에 따른 손상확대가 우려되므로 단면보수 실시가 바람직하며, 이물질(폐 콘크리트) 퇴적은 원활한 유지관리를 위해 이물질 제거 및 청소가 바람직함 •누수/표면 오염부는 배수관 길이 부족에 의한 것으로 배수관 길이 연장이 필요하며, 그 외 손상은 상부 신축이음부를 통한 누수로 하부구조의 열화방지를 위해 단계적으로 신축이음장치 교체 시공이 바람직함
교량받침	•받침Plate 도장박리 및 녹발생 •받침Plate 들뜸	•받침Plate 도장박리 및 녹발생은 내구성 및 건전성 확보를 위해 재도장 실시가 필요하며, 받침 Plate 들뜸은 손상정도가 경미하고 받침 기능발휘에 문제가 없어 주의관찰이 바람직함
	•받침몰탈 균열(0.2mm이하), 받침 콘크리트 균열(0.2mm이하), 파손	•받침 콘크리트 균열은 온도 및 건조수축에 의한 0.2mm이하 균열로 표면처리가 바람직하며, 받침 콘크리트 파손은 내구성 확보를 위해 단면보수가 필요함
	•스토퍼 간섭	•공용기간 동안 추가 손상이 발생되지 않고 받침장치 및 구조물에 미치는 영향이 미미하여 주의관찰이 바람직함
신축이음	•신축이음장치 누수(A1, P6, P12)	•신축이음부 누수는 유지보수 이력조사 결과 보수 이력이 없고 10년 정도 공용된 점을 고려할 때, 신축이음장치 교체로 구조물의 건전성을 확보하는 것이 바람직한 것으로 판단됨
	•차수판 앵커볼트 탈락/폴립 •본체 유간부 토사퇴적	•차수판의 건전성 확보를 위해 재설치가 바람직하며, 유간부 토사퇴적은 신축거동 제한으로 구조물에 영향을 미칠 수 있어 주기적인 청소가 필요함
	•후타재 균열(0.2mm이하)	•급속시공 및 조기차량 통행 등 제한적 시공여건에 의해 발생한 손상으로 손상정도가 경미하여 주의관찰이 바람직함
	•중조인트부 누수 등이 조사됨	•중분대 중 조인트 이격부를 통한 하부누수가 조사되어 하부구조의 내구성 확보를 위해 중 조인트 실링 보수가 바람직함

구 분	주요결함 및 외관조사 결과	검토의견
교면포장	•부분적인 아스콘 패임, 라벨링, 포장면/후타재 접속부 이격 등이 조사됨	•교면포장은 주기적인 보수작업으로 주행성을 크게 저해할 만한 손상은 조사되지 않았음 •아스콘 패임은 손상정도가 경미하나, 포장층내 우수 침투, 차량하중의 반복적인 재하, 충격작용으로 손상확대 가능성이 있으므로 차량의 주행성 및 내구성 증진을 위해 보수 실시가 바람직하며, 기타 손상은 손상확대 여부를 관찰하고 포장 보수 계획 수립 후 적절한 시기에 보수 실시가 바람직함
배수시설	•전반적으로 양호한 상태이나, 배수구 막힘, 배수구 덮개 파손, 배수관 이음부 누수, 배수관 연결고리/연결재 탈락, 배수관 길이부족 등이 조사됨	•배수관 막힘은 체수 발생으로 교통사고 유발 가능성이 있고, 우수침투로 바닥판의 내구성 저하가 우려되므로 주기적인 청소 실시가 바람직하며, 배수구 덮개 파손은 배수관 내의 이물질 유입 방지를 위해 재설치가 필요함 •배수관 연결고리/연결재/연결볼트 탈락은 하부구조 이용자의 안전을 위해 재설치가 바람직하며, 이음부 누수는 이물질 퇴적에 의한 손상 가능성이 높아 배수관에 대해 청소 실시가 필요함 •배수관 길이 부족은 하부구조의 표면열화로 내구성 저하를 유발하므로 하부구조의 내구성 확보를 위해 배수관 길이 연장이 바람직함
방호벽 및 중앙분리대	•수평 및 수직균열, 보수부 재균열, 백태 등이 조사됨	•내구성 확보를 위해 0.3mm이상 균열은 주입보수를 실시하고, 0.2mm이하 균열 및 백태 손상은 표면처리 실시가 바람직함

2) 기 정밀점검(2013년) 결과와의 비교

구 분	2013년 정밀점검 결과	금회 진단결과	비 고
바닥판	•중·횡방향 균열, 망상균열, 백태, 국부적인 파손 등이 조사됨	•금회 근접조사에 의해 상부 바닥판에서 횡균열, 망상균열 등이 추가로 다수 조사됨	
PSC Beam	•미세균열, 국부적인 파손 등이 조사됨	•거더 단부측 미세균열에 대해 일부 보수가 이루어진 상태이나, 시공초기 미세균열이 금회 추가로 조사됨	
가로보 및 세로보	•균열, 들뜸 등	•기 조사된 들뜸부에 대해 일부 보수가 이루어진 상태이나, 들뜸 및 보수미흡에 의한 보수부 들뜸, 시공초기 미세균열이 추가로 조사됨	
교대	•균열(0.2mm이하), 누수오염 등	•기 조사된 균열부에 대해 보수가 이루어진 상태이나, 시공초기 미세균열이 추가로 조사되었고, 신축이음장치(A1) 누수에 의해 누수오염이 다소 증가된 것으로 조사됨	
교각	•균열, 망상균열, 국부적인 파손 등이 조사됨	•기 조사된 균열부에 대해 일부 보수가 이루어진 상태이나 금회 근접조사에 의해 균열 및 망상균열 등이 추가로 다수 조사되었으며, 신축이음장치(P6, P8)누수에 의해 누수오염이 증가된 것으로 조사됨	
교량받침	•받침Plate 녹발생, 고무재 들뜸 및 밀림, 몰탈 균열 등이 조사됨 •교량받침의 신축여유량은 문제가 없는 것으로 평가됨	•받침 정비 및 Plate 재도장이 이루어진 상태로 확인됨 •교량받침의 가동여유량은 설계기준에 따른 최대 신장여유량 및 동절기 최대 신축여유량을 확보하고 있는 것으로 평가됨	
신축이음	•신축이음 본체 유간부 토사퇴적, 후타재 균열 등이 조사됨 •신축이음은 모두 신장여유량을 확보하고 있는 것으로 평가됨	•대부분 기 조사된 손상이며, 신축이음부 누수(A1, P6, A2)가 추가로 조사됨 •신축이음은 모두 신장여유량을 확보하고 있는 것으로 평가됨	
교면포장	•라벨링, 아스콘 패임, 보수부 밀림 등의 손상이 조사됨	•아스콘 패임에 대해 일부 보수가 실시된 상태이나, 공용기간 증대, 빈번한 중차량 통행 등에 의해 라벨링 손상이 증가된 것으로조사됨	
기타부재	•배수시설 : 배수구 막힘, 배수관 연결핀 및 연결재 탈락, 배수관 연결부 누수 등 •방호벽 및 중앙분리대 : 균열, 백태 등이 조사됨	•배수시설 : 대부분 기 손상이며, 배수시설에 대해 일부 보수가 이루어졌으나, 공용기간 증가에 의해 손상이 증가된 것으로 조사됨 •방호벽 : 대부분 기 조사된 손상이며, 균열 은 다소 증가된 것으로 조사됨	
검토의견	•기 점검(2013년)과 비교 결과, 교면포장, PSC Beam, 교량받침, 교대 및 교각부에 발생된 손상은 일부 보수가 이루어진 것으로 확인되었으나, 공용기간 증가 및 금회 근접조사에 의해 기 점검(2013년) 대비 바닥판 하면, 교각부 등의 균열 및 망상균열, 포장면 라벨링 등의 손상이 추가로 다수 조사됨		

나. 내구성조사 결과요약

1) 금회('15년) 진단 현장시험 결과 요약

시험명	시 험 위 치		시 험 결 과			비 고		
비파괴 강도 (MPa)	부재	시험종류	추정강도(A)	설계기준강도(B)	A/B×100(%)			
	상부구조 (바닥판하면)	반발경도법	27.3~30.1	27.0	101 ~ 111			
		초음파속도법	27.3~28.6		101 ~ 106			
	상부구조 (PSC BEAM)	반발경도법	44.1~47.5	40.0	110 ~ 119			
		초음파속도법	40.7~44.3		102 ~ 111			
	하부구조 (교대, 교각)	반발경도법	25.6~26.9	24.0	107 ~ 112			
초음파속도법		24.6~26.5	103 ~ 110					
검토의견			■ 설계기준강도 대비 100%이상으로 공용년수 경과에 따른 콘크리트강도 저하는 없는 것으로 판단됨.					
철근탐사 (mm)	부재		철근종류	측정치		설계치		
				배근간격	피복두께	배근간격	피복두께	
	상부구조	바닥판 하면	횡방향철근	119~126	40~45	125	32	
			종방향철근	137~158	48~60	150	48	
		PSC BEAM	종방향철근	176~189	54~77	188.6	48	
			띠철근	198~385	33~52	200~392.2	32	
	하부구조 (교대, 교각)	교대	수직철근	145~258	116~140	150, 250	85.5, 90.5	
			수평철근	198~200	152~162	200	109.5, 114.5	
		교각 코평부	수직철근	147~298	93~103	150, 300	92	
			수평철근	205~250	111~130	200, 250	108	
		교각 기둥부	수직철근	141~171	85~111	150	106.5	
			띠철근	146~153	71~104	150	93.5	
검토의견			■ 전반적으로 철근간격 및 피복두께가 설계치와 근사함.					
탄산화 잔여깊이 (mm)	부재		탄산화깊이	피복두께	잔여깊이	평가	잔존수명	
	상부구조	바닥판, PSC Beam	0.7~4.2	41~52	38.1~47.8	a	100년 이상	
	하부구조	교대, 교각	10.3~14.3	88~116	73.7~105.7	a	100년 이상	
	검토의견		■ 탄산화 잔여깊이가 30mm이상인 “a” 로 평가되며, 탄산화로 인한 내구성 저하 가능성은 없는 것으로 검토됨.					
염화물 함유량	부재		Cl ⁻ (%)		Cl ⁻ (kg/m ³)		평가	
	상부구조	바닥판하면	0.0107~0.0121		0.242~0.273		a	
	하부구조	교대, 교각	0.0129~0.0141		0.291~0.319		a~b	
	검토의견		■ 염화물이 함유되어 있으나, 부식발생 가능성 낮은 상태인 “a” 로 평가됨					
균열 깊이 (mm)	부재		균열폭		균열깊이		피복두께	
	하부구조	교각	0.3		84.6~114.3		92~93.5	
	검토의견		■ 균열심도가 철근피복두께를 초과하거나 근접한 것으로 측정되었으며, 내구성확보 차원의 보수가 필요한 것으로 판단됨					

2) 기 점검('13년)결과 비교

시험명	시 험 위 치		시 험 결 과			비 고
비파괴 강도 (MPa)	시험종류	부재	'13년 정밀점검	금회('15년) 정밀안전진단	설계기준강도	
	반발경도법	PSC BEAM	41.4~43.8	44.1~47.5	40.0	
		하부구조	24.6~27.5	25.6~26.9	24.0	
	검토의견		■ 설계기준강도 대비 100%이상으로 공용년수 경과에 따른 콘크리트강도 저하는 없는 것으로 판단됨. ■ 기 정밀점검('13년)과 비교·분석한 결과, 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 전반적으로 공용기간 경과에 따른 콘크리트 구조물에 강도저하는 없는 것으로 판단됨.			
탄산화 잔여깊이 (mm)	부재		'13년 정밀점검	금회('15년) 정밀안전진단	평가	
	상부구조		4.0 ~ 5.0	0.7 ~ 4.2	a	
	하부구조		17.0 ~ 21.0	10.3 ~ 12.5	a	
	검토의견		■ 탄산화 잔여깊이가 30mm이상인 “a” 로 평가되며, 탄산화로 인한 내구성 저하 가능성은 없는 것으로 검토됨. ■ 기 정밀점검('13년)과 비교·분석한 결과, 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 전반적으로 공용기간 경과에 따른 탄산화의 급격한 진전은 없는 것으로 판단됨.			

4. 시설물의 상태평가

4.1 대구방향

가. 시설물 전체 상태평가 결과

부재의 분류		상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		탄산화		염화물	
번호	구조 형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간 /연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	상부	하부	상부	하부
1	PSCI	c	b	b	b	c	b	b	b	b	q	x	a	b	b
2	PSCI	a	a	c	a	c	b	x	b	b	q	x	x	x	x
3	PSCI	b	c	c	a	a	a	x	b	b	q	x	x	x	x
4	PSCI	b	b	b	d	c	a	b	b	b	q	x	a	x	x
5	PSCI	b	b	c	b	c	a	x	b	b	q	x	x	x	x
6	PSCI	b	b	b	b	a	a	x	a	b	q	x	x	x	x
7	PSCI	b	b	b	a	c	b	b	b	b	q	x	x	x	x
8	PSCI	b	b	c	a	c	a	x	b	b	q	x	x	x	x
9	PSCI	b	b	b	b	c	a	x	b	b	q	x	x	x	x
10	PSCI	a	b	c	b	a	a	b	b	b	q	a	x	x	b
11	PSCI	a	b	c	b	a	a	x	b	b	q	x	a	x	x
12	PSCI	a	b	c	b	a	a	x	b	b	q	a	x	x	x
13	PSCI	b	b	b	b	a	b	b	a	b	q	x	x	x	x
14	PSCI	b	b	c	b	a	b	x	b	b	q	x	x	x	x
15	PSCI	b	b	c	b	a	b	x	b	b	q	x	x	x	x
16	PSCI	b	b	b	a	a	b	b	b	b	q	x	x	x	x
17	PSCI	b	b	c	a	a	a	x	a	b	q	x	a	a	x
18	PSCI	a	b	c	b	a	b	x	b	b	q	x	x	x	x
19	PSCI	a	b	c	b	c	a	b	b	b	q	x	x	x	x
20	PSCI	a	b	c	a	a	a	x	a	b	q	x	x	x	x
21	PSCI	b	b	c	b	a	b	x	b	c	q	x	x	x	x
22	PSCI	a	b	b	b	a	b	b	b	b	q	x	x	x	x
23	PSCI	b	b	b	a	c	b	x	b	b	q	x	x	x	x
24	PSCI	b	b	b	b	c	b	x	b	b	q	x	a	x	x
								c	b	a	q		x		x
평균		0.175	0.197	0.317	0.188	0.225	0.150	0.222	0.184	0.204	N/A	0.100	0.100	0.150	0.200
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	2	2	2	1
(평균X가중치) /가중치합		0.032	0.041	0.016	0.013	0.007	0.003	0.020	0.017	0.041	N/A	0.002	0.002	0.003	0.002
														0.197	
														B	

■ 결함도 범위 : $0.130 \leq \text{결함도 지수}(0.197) < 0.260$

나. 기 점검('13년) 결과와의 비교, 분석

- 최종 상태평가 결과, 상태기준은 “B”로 평가되었으며, '13년 정밀점검 이후 구조적 영향을 미칠만한 손상에 진전은 없는 것으로 조사되었다.
- 기 점검시 조사된 손상중 일부분 보수가 실시되었으나, 기 점검시 미보수된 손상과 보수부 재손상이 발생하였고 공용중 손상 증가와 금회 진단시 점검장비를 이용한 근접조사에 따른 추가 손상이 조사됨에 따라 결함지수가 0.184 ⇨ 0.197으로 증가한 것으로 분석되었다.

구 분		'13년 정밀점검		금회('15년) 진단		결함도 지수 변화요인
		등급	부재별 결함도 지수	등급	부재별 결함도 지수	
상부 구조	바닥판	b	0.175	b	0.175	◇공용중 손상 물량은 증가하였으나 등급 산정에는 변화없음
	거더	b	0.163	b	0.204	◇근접조사에 따른 손상증가
2차 부재	가로보	b	0.258	c	0.317	◇보수선정 불량부의 재손상 증가 ◇공용중 손상 증가
기타 부재	포장	b	0.179	b	0.188	◇아스콘 포장부 손상증가
	배수	b	0.188	b	0.225	◇공용중 손상증가
	난간, 연석	b	0.175	b	0.150	◇일부 보수
	신축이음	b	0.222	b	0.222	◇거의 변화 없음
받침	교량받침	b	0.240	b	0.184	◇일부 보수
하부 구조	하부	b	0.184	b	0.204	◇공용중 손상증가 ◇근접조사에 따른 손상증가
	기초	q	N/A	q	N/A	◇점검 불가
내구성 요소	탄산화(상부)	a	0.100	a	0.100	◇공용기간 경과에 따른 탄산화의 급격한 진전은 없음 ◇잔여깊이가 30mm 이상
	탄산화(하부)	a	0.100	a	0.100	
	염화물(상부)	-	-	b	0.150	◇염화물함유량이 낮아 부식발생 가능성 낮은 상태
	염화물(하부)	-	-	b	0.200	
합 계		B	0.184	B	0.197	

4.2 부산방향

가. 시설물 전체 상태평가 결과

부재의 분류		상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		탄산화		염화물	
번호	구조 형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간 /연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	상부	하부	상부	하부
1	PSCI	b	b	b	b	b	a	b	b	b	q	x	a	x	x
2	PSCI	b	b	b	b	c	a	x	b	b	q	x	x	x	x
3	PSCI	a	b	b	a	c	a	x	a	b	q	x	x	x	x
4	PSCI	b	b	b	b	c	a	b	b	b	q	x	x	x	x
5	PSCI	b	b	c	a	a	b	x	b	b	q	x	x	x	x
6	PSCI	b	b	c	b	a	a	x	b	c	q	x	x	x	x
7	PSCI	a	b	b	b	c	a	b	b	d	q	a	x	x	x
8	PSCI	b	b	c	b	b	b	x	b	c	q	x	a	a	x
9	PSCI	b	b	b	b	a	a	x	b	b	q	x	x	x	x
10	PSCI	c	b	c	a	a	a	b	b	d	q	a	x	x	x
11	PSCI	a	b	c	a	a	a	x	b	b	q	x	x	x	x
12	PSCI	b	b	c	b	a	a	x	b	c	q	x	x	x	x
13	PSCI	b	a	b	a	a	a	b	b	c	q	x	a	x	x
14	PSCI	c	b	c	b	c	a	x	a	c	q	x	x	x	x
15	PSCI	b	b	c	b	a	a	x	b	b	q	x	x	x	x
16	PSCI	a	b	b	b	b	b	b	a	b	q	x	x	x	x
17	PSCI	b	b	c	b	a	a	x	b	b	q	x	x	x	x
18	PSCI	b	a	c	b	a	a	x	a	b	q	x	x	x	x
19	PSCI	b	b	a	b	a	a	b	b	b	q	x	x	x	x
20	PSCI	b	b	c	b	a	a	x	b	b	q	x	a	x	x
21	PSCI	b	b	c	b	a	c	x	b	c	q	x	x	x	b
22	PSCI	b	b	b	a	a	c	b	b	c	q	x	x	x	x
23	PSCI	c	b	b	a	c	a	x	a	b	q	x	x	a	x
24	PSCI	b	b	c	a	c	c	x	b	b	q	x	a	x	x
								b	b	b	q		x		b
평균		0.208	0.192	0.304	0.167	0.200	0.150	0.200	0.180	0.296	N/A	0.100	0.100	0.100	0.200
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	2	2	2	1
(평균X가중치) /가중치합		0.038	0.038	0.015	0.012	0.006	0.003	0.018	0.016	0.059	N/A	0.002	0.002	0.002	0.002
														0.213	
														B	

■ 결함도 범위 : $0.130 \leq \text{결함도 지수}(0.213) < 0.260$

나. 기 점검('13년) 결과와의 비교, 분석

- 최종 상태평가 결과, 상태기준은 “B”로 평가되었으며, '13년 정밀점검 이후 구조적 영향을 미칠만한 손상에 진전은 없는 것으로 조사되었다.
- 기 점검시 조사된 손상중 일부분 보수가 실시되었으나, 기 점검시 미보수된 손상과 보수부 재손상이 발생하였고 공용중 손상 증가와 금회 진단시 점검장비를 이용한 근접조사에 따른 추가 손상이 조사됨에 따라 결함지수가 0.179 ⇨ 0.213으로 증가한 것으로 분석되었다.

구 분		'13년 정밀점검		금회('15년) 진단		결함도 지수 변화요인
		등급	부재별 결함도 지수	등급	부재별 결함도 지수	
상부 구조	바닥판	b	0.171	b	0.208	◇ 공용중 손상 물량은 증가하였으나 등급 산정에는 변화없음
	거더	b	0.150	b	0.192	◇ 근접조사에 따른 손상증가
2차 부재	가로보	b	0.196	c	0.304	◇ 보수선정 불량부의 재손상 증가 ◇ 공용중 손상 증가
기타 부재	포장	b	0.175	b	0.167	◇ 아스콘 포장부 손상증가
	배수	b	0.188	b	0.200	◇ 공용중 손상증가
	난간, 연석	b	0.125	b	0.150	◇ 일부 보수
	신축이음	b	0.200	b	0.200	◇ 거의 변화 없음
받침	교량받침	b	0.252	b	0.180	◇ 일부 보수
하부 구조	하부	b	0.204	c	0.296	◇ 공용중 손상증가 ◇ 근접조사에 따른 손상증가
	기초	q	N/A	q	N/A	◇ 점검 불가
내구성 요소	탄산화(상부)	a	0.100	a	0.100	◇ 공용기간 경과에 따른 탄산화의 급격한 진전은 없음 ◇ 잔여깊이가 30mm 이상
	탄산화(하부)	a	0.100	a	0.100	
	염화물(상부)	-	-	a	0.100	◇ 염화물함유량이 낮아 부식발생 가능성 낮은 상태
	염화물(하부)	-	-	b	0.200	
합 계		B	0.179	B	0.213	

5. 안전성평가

5.1 안전성평가 결과

가. 상부구조

1) 바닥판

구 분	ϕM_n	M_d	M_l	M_u	안전율	안전성평가등급
캔틸레버부	79.666	6.827	0.000	59.181	1.346	A
중앙부	69.327	2.621	24.960	57.072	1.214	A

2) 거더

구 분			합성전 고정하중	합성후 고정하중	유효프리스 스트레스	설계 활하중	계	허용응력	안전율	안전성평가 등급
거 더	측경간 중앙부	상부 플랜지	12.05	1.238	-6.320	1.614	8.582	16.0	1.86	A
		하부 플랜지	-11.05	-3.30	19.776	-3.952	1.744	-3.16	9.17	A

나. 하부구조

단면위치		Puse	Pu(kN)	ϕP_n (kN)	안전도	비 고
교축방향	축력최대	0.011	23226.136	97109.897	4.181	O.K
	모멘트최대	0.011	16948.735	79019.766	4.662	O.K
	편심최대	0.011	12881.039	67143.108	5.213	O.K
교축직각방향	축력최대	0.011	23226.136	97109.897	4.181	O.K
	모멘트최대	0.011	17626.685	64342.356	3.650	O.K
	편심최대	0.011	12203.089	49215.396	4.033	O.K
합성부재력	축력최대	0.011	23226.136	97109.897	4.181	O.K
	모멘트최대	0.011	16948.735	47921.030	2.827	O.K
	편심최대	0.011	12881.039	34813.382	2.703	O.K
	모멘트최대	0.011	17626.685	53808.897	3.053	O.K
	편심최대	0.011	12203.089	39561.683	3.242	O.K

5.2 기본내하력 평가결과

구 분	ϕM_n	M_d	M_l	M_u	내하력 계산과정	내하율	내하력
캔틸레버부	79.666	6.827	0.000	59.181	$\frac{\phi M_n - 1.3 \times M_d}{M_l}$	∞	DB-24 이상
중양부	69.327	2.621	24.960	57.072	$\frac{\phi M_n - 1.3 \times M_d}{M_l}$	1.228	“

구 분			합성전 고정하중	합성후 고정하중	유효프리스트레스	설계 활하중	허용 응력	내하율계산과정	내하율	내하력
거 더	측경간 중양부	상부 플랜지	12.05	1.238	-6.320	1.614	16.0	$\frac{\text{허용응력(합성전후 고정하중)}}{\text{설계 활하중}}$	5.50	DB24 이상
		하부 플랜지	-11.05	-3.30	19.776	-3.952	-3.16	$\frac{\text{허용응력(합성전후 고정하중)}}{\text{설계 활하중}}$	2.24	“

5.3 안전성평가 결론

상부구조에 대한 구조검토결과, 바닥판 및 거더에 대해서 최소안전율이 각각 1.22 및 2.24으로 안전율 1.0을 상회하고 교각 P4의 하부구조에 대한 구조검토결과, 기둥은 P-M상관도 해석에 의한 최소안전율 2.703으로서 안전율 1.0을 초과하며 내하력 평가결과, 기본내하력이 설계활하중인 DB-24를 상회하여 구조물이 전반적으로 구조적 안전성을 확보한 것으로 판단되며 최종적인 안전성평가 등급은 A등급이다.

6. 종합평가 및 안전등급의 지정

6.1 종합평가 결과

구조물명	상태평가 결과		안전성 평가 결과		종합평가 결과
	환산결함도점수	기준	S・F	기준	
용산교(대구)	0.197	B	2.24(거더) 1.22(바닥판) 2.703(교각 P4)	A	B
용산교(부산)	0.213	B			B
종합평가	•용산교(대구, 부산)의 외관조사 및 내구성 조사에 의한 상태평가 결과는 내구성 확보를 위해 일부 보수가 필요한 “B” 로 평가됨 •안전성 평가 결과, 최소 안전율 1.0이상으로 “A” 로 평가됨 •상태평가 및 안전성 평가 결과를 통한 종합평가 결과, 용산교(대구, 부산)는 “B” 로 평가됨				

6.2 안전등급 지정

안전등급	구조물명	안전등급
	용산교(대구)	B등급(양호)
	용산교(부산)	B등급(양호)

7. 보수·보강 및 유지관리방안

7.1 보수·보강 및 개략공사비

가. 대구방향

구 분	손상내용	보수방안	손상 물량	보수 물량	단위	단가 (천원)	개략 공사비 (천원)	우선 순위	비고
바닥판	균열(0.2mm이하)	지속관찰	218.2	54.55	m ²	49	2,672	-	표면처리
	균열/백태	지속관찰	0.3	0.30	m	130	39	-	주입보수
	망상균열	지속관찰	1269.9	1269.90	m ²	49	62,225	-	표면처리
	재료분리	지속관찰	3.24	4.86	m ²	215	1,044	-	단면보수
	백태	지속관찰	0.39	0.59	m ²	49	28	-	표면처리
	물끓기흠 미시공	물끓기흠 설치	0.6	0.60	m	20	12	3	-
	방호벽/슬래브 접속이음부 누수	지속관찰	72.5	72.50	m	100	7,250	-	충진 및 주입보수
PSC Beam	균열(0.1mm)	지속관찰	193.1	48.28	m ²	49	2,365	-	표면처리
	균열(0.2mm)	지속관찰	1	1.00	m	130	130	-	주입보수
	망상균열	지속관찰	27.24	27.24	m ²	49	1,334	-	표면처리
	재료분리	지속관찰	1.88	2.82	m ²	215	606	-	단면보수
	들뜸/파손	지속관찰	0.11	0.17	m ²	215	35	-	단면보수
	페콘크리트 퇴적	지속관찰	1.86	2.79	m ²	80	223	-	페콘크리트 제거
가로보	균열(0.2mm이하)	지속관찰	28.8	7.20	m ²	49	352	-	표면처리
	균열(0.3mm이상)	지속관찰	1.2	1.20	m	130	156	-	주입보수
	들뜸/박락	지속관찰	10.57	15.86	m ²	215	3,408	-	단면보수
	들뜸(보수불량)	지속관찰	38.89	58.34	m ²	215	12,542	-	단면보수
	박락/철근노출	지속관찰	0.1	0.15	m ²	232	34	-	단면보수(방청)
	재료분리	지속관찰	1.75	2.63	m ²	215	564	-	단면보수
	거푸집 미제거	정비	0.3	0.45	m ²	15	6	3	-
교대	균열(0.2mm이하)	지속관찰	1.6	0.40	m ²	49	19	-	표면처리
	망상균열	지속관찰	1.8	1.80	m ²	49	88	-	표면처리
	누수오염/백태	지속관찰	5.14	7.71	m ²	49	377	-	표면처리
	채수흔적	지속관찰	0.04	0.04	m ²	49	1	-	표면처리

구 분	손상내용	보수방안	손상 물량	보수 물량	단위	단가 (천원)	개략 공사비 (천원)	우선 순위	비고
교각	균열(0.2mm이하)	지속관찰	596.6	149.15	m ²	49	7,308	-	표면처리
	균열(0.3mm이상)	지속관찰	1.6	1.60	m	130	208	-	주입보수
	망상균열	지속관찰	1773.54	1773.54	m ²	49	86,903	-	표면처리
	박리/들뜸/파손	지속관찰	1.71	2.57	m ²	215	551	-	단면보수
	재료분리	지속관찰	5.3	7.95	m ²	215	1,709	-	단면보수
	누수오염	지속관찰	12.47	18.71	m ²	49	916	-	표면처리
	체수흔적	지속관찰	8	8.00	m ²	49	392	-	표면처리
	폐콘크리트 퇴적	지속관찰	0.25	0.38	m ²	80	30	-	폐콘크리트 제거
교량받침	받침Plate 녹발생	재도장	16	16.00	개소	39	624	3	-
	받침Plate 도장박리	재도장	24	24.00	개소	39	936	3	-
	받침물탈 균열(0.2mm이하)	지속관찰	3.1	0.78	m ²	49	37	-	표면처리
	받침콘크리트 균열(0.2mm이하)	지속관찰	2.9	0.73	m ²	49	35	-	표면처리
	받침콘크리트 들뜸/재료분리	지속관찰	0.07	0.11	m ²	215	22	-	단면보수
신축이음	신축이음 본체 유간부 토사퇴적	정비	21	21.00	m	15	315	3	-
	신축이음부 누수	교체 (모노셀 No.120)	22.8	11.60	m	800	9,280	2	-
		교체 (모노셀 No.50)		11.60	m	600	6,960	2	-
	차수판 앵커볼트 탈락	재설치	19	19.00	개소	5	95	3	-
	후타재 균열(0.3mm이상)	주입보수	7	7.00	m	130	910	3	-
	후타재 파손	단면보수	0.2	0.30	m ²	215	64	3	-
	종조인트부 누수	유간부 실링보수	12.6	720.00	m	20	14,400	3	-
교면포장	아스콘 패임/파손	아스팔트 팻칭	1.07	1.61	m ²	55	88	3	-
	아스콘 균열	아스팔트 실링보수	57.5	57.50	m	25	1,437	3	-
	접속부 이격/단차	아스팔트 실링보수	15	15.00	m	25	375	3	-

구 분	손상내용	보수방안	손상 물량	보수 물량	단위	단가 (천원)	개략 공사비 (천원)	우선 순위	비고
배수시설	배수관 길이 부족	배수관 길이연장	1	1.00	m	68	68	3	-
	배수관 연결재 탈락	지속관찰	13	13.00	개소	20	260	3	-
	배수관 연결고리 탈락	지속관찰	2	2.00	개소	20	40	3	-
	배수관 연결핀 미설치	지속관찰	1	1.00	개소	20	20	3	-
	배수관 이음부 누수	정비	2	2.00	개소	20	40	3	-
방호벽 및 중앙분리대	균열(0.2mm이하)	지속관찰	60	15.00	m ²	49	735	-	표면처리
	균열(0.3mm이상)	지속관찰	2.4	2.40	m	130	312	-	주입보수
	박락/파손	지속관찰	5.31	7.97	m ²	215	1,712	-	단면보수
	점검로 난간 탈락	점검로 난간 설치	0.6	0.60	m	100	60	3	-
	점검로 이물질 퇴적	정비	0.84	1.26	m ²	5	6	3	-
순공사비 합계(천원)							232,358		
제경비(순공사비×50%)							116,179		
순위별 공사비 (제경비 포함)	1순위						-		
	2순위						24,360		
	3순위						29,634		
	지속관찰						294,543		
유지보수 개략공사비 총계							348,537		

※ 보수물량은 확실한 보수효과를 얻기 위하여 손상물량의 50%를 할증하였음.

※ 철근노출 단면복구 → 30mm(잡철물 제외)

※ 정확한 수량산출이 가능한 공종은 할증 미반영.

※ 일부 손상은 보수물량 산정시 보수단가 및 방법을 고려하여 단위 및 물량 변경.

※ 상기 개략공사비는 2015년 하반기 현장조사시 확인한 물량으로 산정하였으며, 이후의 실시설계시 공법선정, 단가변동 및 현장여건상 부대공의 추가 등으로 변동될 수 있음.

나. 부산방향

구 분	손상내용	보수방안	손상 물량	보수 물량	단위	단가 (천원)	개략 공사비 (천원)	우선 순위	비고
바닥판	균열(0.2mm이하)	지속관찰	528.6	132.15	m ²	49	6,475	-	표면처리
	균열/백태	지속관찰	5.4	5.40	m	130	702	-	주입보수
	망상균열	지속관찰	790.68	790.68	m ²	49	38,743	-	표면처리
	파손	지속관찰	0.3	0.45	m ²	215	96	-	단면보수
	철근노출	지속관찰	0.04	0.06	m ²	232	13	-	단면보수(방청)
	방호벽/슬래브 접속이음부 누수	지속관찰	5.2	5.20	m	100	520	-	충진 및 주입보수
PSC Beam	균열(0.1mm)	지속관찰	185.3	46.33	m ²	49	2,269	-	표면처리
	망상균열	지속관찰	19.75	19.75	m ²	49	967	-	표면처리
	재료분리	지속관찰	0.91	1.37	m ²	215	293	-	단면보수
	들뜸/파손	지속관찰	0.59	0.89	m ²	215	190	-	단면보수
	폐콘크리트 퇴적	폐콘크리트 제거	0.8	1.20	m ²	80	96	3	-
가로보	균열(0.2mm이하)	지속관찰	79.8	19.95	m ²	49	977	-	표면처리
	균열(0.3mm이상)	지속관찰	2.4	2.40	m	130	312	-	주입보수
	들뜸/박락	지속관찰	8.05	12.08	m ²	215	2,596	-	단면보수
	들뜸(보수불량)	지속관찰	37.21	55.82	m ²	215	12,000	-	단면보수
	재료분리	지속관찰	0.54	0.81	m ²	215	174	-	단면보수
교대	균열(0.2mm이하)	지속관찰	3.5	0.88	m ²	49	42	-	표면처리
	누수오염	지속관찰	11.56	17.34	m ²	49	849	-	표면처리
교각	균열(0.2mm이하)	지속관찰	626.2	156.55	m ²	49	7,670	-	표면처리
	균열(0.3mm이상)	지속관찰	7.6	7.60	m	130	988	-	주입보수
	망상균열	지속관찰	1628.3	1628.3 0	m ²	49	79,786	-	표면처리
	들뜸/박락/파손	지속관찰	4	6.00	m ²	215	1,290	-	단면보수
	재료분리	지속관찰	20.56	30.84	m ²	215	6,630	-	단면보수
	누수오염	지속관찰	81.44	122.16	m ²	49	5,985	-	표면처리
	폐콘크리트 퇴적	폐콘크리트 제거	4.1	6.15	m ²	80	492	3	-
교량받침	받침Plate 도장박리	재도장	13	13.00	개소	39	507	3	-
	받침Plate 녹발생	재도장	26	26.00	개소	39	1,014	3	-
	받침물탈 균열(0.2mm이하)	지속관찰	2.2	0.55	m ²	49	26	-	표면처리

구 분	손상내용	보수방안	손상 물량	보수 물량	단위	단가 (천원)	개략 공사비 (천원)	우선 순위	비고
교량받침	받침콘크리트 균열(0.2mm이하)	지속관찰	2.2	0.55	m ²	49	26	-	표면처리
	받침콘크리트 파손	지속관찰	0.03	0.05	m ²	215	9	-	단면보수
신축이음	신축이음 본체 유간부 토사퇴적	정비	21.5	21.50	m	15	322	3	-
	신축이음부 누수	교체(모노셀 No.120)	34.2	34.80	m	800	27,840	2	-
		교체(모노셀 No.50)		11.60	m	600	6,960	2	-
	차수판 앵커볼트 탈락/폴립	재설치	17	17.00	개소	5	85	3	-
교면포장	아스콘 패임	아스팔트 팻칭	0.23	0.35	m ²	55	18	3	-
	포장면/후타재 접속부 이격	아스팔트 실링보수	4	4.00	m	25	100	3	-
배수시설	배수구막힘	정비	3	3.00	개소	5	15	3	-
	배수구덮개 파손	재설치	1	1.00	개소	10	10	3	-
	배수관 연결재 탈락	지속관찰	3	3.00	개소	20	60	-	연결재 재설치
	배수관 연결고리 탈락	지속관찰	5	5.00	개소	20	100	-	연결고리 재설치
	배수관 이음부 누수	정비	4	4.00	개소	20	80	3	-
	배수관 길이 부족	배수관 길이연장	1.5	1.50	m	68	102	3	-
방호벽 및 중앙분리대	균열(0.2mm이하)	지속관찰	5.4	1.35	m ²	49	66	-	표면처리
	균열(0.3mm이상)	지속관찰	14.5	14.50	m	130	1,885	-	주입보수
	백태	지속관찰	0.01	0.02	m ²	49	-	-	표면처리
기타시설	텔레네이터 파손	재설치	1	1.00	개소	15	15	3	-
순공사비 합계(천원)							209,395		
제경비(순공사비×50%)							104,698		
순위별 공사비 (제경비 포함)		1순위					-		
		2순위					52,200		
		3순위					4,284		
		지속관찰					257,609		
유지보수 개략공사비 총계							314,093		

※ 보수물량은 확실한 보수효과를 얻기 위하여 손상물량의 50%를 할증하였음.

※ 철근노출 단면복구 → 30mm(잡철물 제외)



※ 정확한 수량산출이 가능한 공종은 할증 미반영.


※ 일부 손상은 보수물량 산정시 보수단가 및 방법을 고려하여 단위 및 물량 변경.

※ 상기 개략공사비는 2015년 하반기 현장조사시 확인한 물량으로 산정하였으며, 이후의 실시설계시 공법선정, 단가변동 및 현장여건상 부대공의 추가 등으로 변동될 수 있음.

7.2 유지관리방안

가. 부재별 중점유지관리 사항

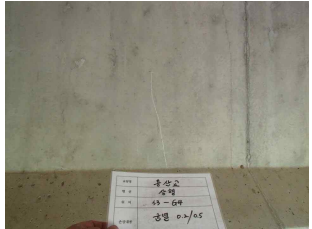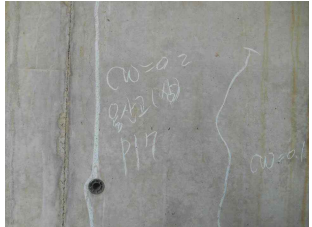부재구분	중 점 점 검 내 용	관련사진
바닥판	• 균열, 균열/백태 진전 여부 • 방호벽·슬래브 접속부 누수부 손상 진행여부	
		방호벽·슬래브 접속부 누수/백태
PSC Beam 및 가로보	• PSC Beam - 균열 진전여부 • 가로보 및 세로보 - 균열 진전여부 - PSC Beam 접속부 파손여부	
		PSC Beam 균열(S3)
하부구조	• 교대 균열의 진전여부 • 교각 코핑부 및 기둥부 균열 진전여부 • 누수오염부 손상 확대 여부 • 수중부 교각의 침식 및 파손 여부	
		코핑부 균열(P17)
교량받침	• 받침Plate 도장박리/녹발생 여부 • 받침물탈 및 받침콘크리트의 균열 - 미세균열 진전여부 및 추가손상발생 여부	
		받침장치 녹발생(A1)

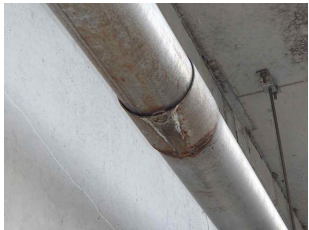부재구분	중 점 점 검 내 용	관련사진
신축이음장치	• 신축이음장치 가동상태 확인 - 본체 유간부 이물질 퇴적에 대해 주기적인 청소 필요 - 유간확보여부 주기적 점검 - 신축이음 누수 : 신축이음장치 교체 필요 - 신축이음 유간부족(A2) : 추가 손상 발생여부 확인 및 장기적으로 교체필요 - 신축이음 단차(A2) : 추가 손상 발생 여부 확인 • 후타재 균열 진전여부 - 손상진전 여부 점검	
		신축이음 누수(A1)
		 신축이음 단차(A2, 3mm)
교면포장	• 공용기간 증대 및 빈번한 중차량 통행에 의한 손상 진전여부 (라벨링, 패임, 균열 등)	
		포장 패임
배수시설	• 배수구 막힘 및 길이부족 • 배수구 덮개 파손 • 배수관 이음부 누수 - 이음부 및 주변 시설물 손상확대 여부 • 배수관 연결재, 연결고리 손상 • 집수관 · 배수관 연결핀 손상발생여부	
		배수관 이음부 누수(S23)
방호벽 및 중앙분리대	• 0.2mm~0.3mm균열 - 손상진전 여부 점검 • 파손 - 손상진전 여부 점검	
		수직균열

8. 종합결론

용산교(대구, 부산)는 경상남도 김해시 상동면 여차리(부산기점 22.822 ~ 23.543km) 일원에 위치하고 있으며, 2005년 12월에 준공된 교량으로 여차로와 여차천을 횡단하고 있다.

교량은 직선교로 시공되어져 있으며, 총연장은 720.00m(8@(3@30)=720.0m)이고, 폭원은 상·하행선 각각 12.15m(2차로)이며, 상부구조는 3경간 연속의 PSC Beam교로 이루어져 있다.

하부구조는 교대 : 역T형, 교각 : T형으로 시공되어져 있으며, 기초는 A1, P1, P22, P23은 직접기초, 그 외 기초는 강관 말뚝기초로 시공되어져 있다.

본 과업은 준공 후 최초로 실시하는 정밀안전진단이며, 설계 및 시공자료와 유지관리자료를 분석한 후 과업수행계획에 따라 외관조사, 내구성 조사 및 시험 등의 현장조사를 실시하였고, 설계도서와 현장조사의 결과를 토대로 구조안전성을 평가하였으며, 정밀안전진단결과를 요약·정리하면 다음과 같다.

가. 외관조사 결과

1) 바닥판

- 바닥판 하면에서 망상균열 중·횡방향 균열, 누수/백태, 재료분리, 박락, 철재노출, 물끊기 홈 미설치 등의 손상이 조사되었다.
- 조사된 균열은 비구조적인 균열로 균열폭이 작고 경미하나 내구성 확보를 위해 표면처리가 바람직하며, 누수/백태, 재료분리, 박락 손상은 미관 및 내구성 확보를 위해 표면처리 및 단면보수가 필요하다.
- 철재노출은 잡철물이 삽입된 손상으로 철재 부식으로 인해 균열 및 콘크리트 탈락 등 추가 손상 발생 가능성이 있어 제거 후 단면보수가 바람직하다.
- 상·하행선 종조인트 유간부 누수는 추가 손상 발생 방지를 위해 유간부 실링처리가 바람직하며, 방호벽 및 바닥판 접속 이음부 누수는 포장층내로 유입된 우수가 이음부의 접속 불량부를 통해 발생한 손상으로 지속적인 손상 증대가 우려되므로 상부 포장층 일부 구간 절개 후 충전 및 주입보수가 필요하다.
- 물끊기 홈 미설치 구간을 통해 슬래브 하면으로 우수가 유입되어 슬래브 하면 열화를 촉진시킬 가능성이 있어 물끊기 홈 설치가 바람직하다.

2) PSC Beam

- PSC Beam에 대해 외관조사결과, 0.2mm이하 균열 및 망상균열, 재료분리, 파손, 폐콘크리트 퇴적 등의 손상이 조사되었다.

- 발생한 균열은 대부분 Beam 단부의 정착부 위치에 발생하였으나, 균열폭이 작고 발생 형태 및 위치 등이 불규칙하게 발생되어 표면부에 발생한 비 구조적 균열로 구조물의 내구성 확보를 위해 0.2mm이상 균열은 주입보수를 실시하고, 0.1mm이하 균열은 표면처리 실시가 바람직하다.
- 재료분리, 파손 손상은 공용증가에 따라 손상 확대가 우려되므로 단면보수 실시가 필요하고, 폐콘크리트 퇴적은 원활한 유지관리를 위해 제거 및 청소가 바람직하다.

3) 가로보

- PSC Beam에 대해 외관조사결과, 0.3mm이하 균열, 박락/철근노출, 재료분리, 들뜸, 보수부 들뜸, 들뜸/박락, 보수부 박락, 거푸집 미제거 등의 손상이 조사되었다.
- 조사된 균열은 비구조적 균열로 구조물의 내구성 확보를 위해 0.3mm이상 균열은 주입보수를 실시하고, 0.2mm이하 균열은 표면처리 실시가 바람직하다.
- 박락/철근노출, 재료분리, 들뜸, 보수부 들뜸, 들뜸/박리, 보수부 박리 손상은 공용증가에 따라 손상 확대가 우려되므로 단면보수 실시가 필요하고, 거푸집 미제거는 제거 및 청소가 바람직하다.

4) 교대

- 외관조사 결과, 망상균열, 균열, 체수/누수오염, 백태, 법면보호블럭 이격 등의 손상이 조사되었고, 조사된 균열은 0.2mm이하의 비구조적 균열로 구조물의 내구성 확보를 위해 표면처리 실시가 바람직하다.
- 대구 및 부산방향 교대 A1측 체수/누수 오염은 신축이음부의 누수로 인해 발생하는 손상으로 신축이음장치 교체 시공이 바람직하다.
- 백태는 경미한 손상으로 미관을 고려하여 표면처리가 바람직하며, 법면보호블럭 이격은 법면부 지반침하에 의한 손상이나 손상정도가 경미하여 주의관찰이 바람직하다.

5) 교각

- 교각의 외관조사 결과, 망상균열, 균열, 들뜸, 박락, 파손, 재료분리, 체수/누수오염 등의 손상이 조사되었으며, 발생균열은 대부분 코핑부, 기둥부에 발생한 0.3mm이하의 수직 및 망상균열로 균열 폭, 균열 형태 및 위치 등을 고려 할 때 온도 및 건조수축에 의해 발생한 비구조적 균열로 판단되므로 내구성 확보를 위해 0.3mm이상 균열은 주입보수를 실시하고, 0.2mm이하 균열은 표면처리 실시가 바람직하다.
- 들뜸, 박락, 파손, 재료분리 손상은 공용년수 증가에 따른 손상확대가 우려되므로 단면보수 실시가 바람직하며, 폐 콘크리트 퇴적은 제거 및 청소가 바람직하다.

- 대구 및 부산방향 교각 P2는 배수관 길이 부족에 의해 누수오염이 발생되었으므로 배수관 길이 연장이 필요하며, 그 외 손상은 상부 신축이음부를 통한 누수로 하부구조의 열화방지를 위해 단계적으로 신축이음장치 교체 시공이 바람직하다.
- 용산교는 여차천을 횡단하며 하천상에 위치하는 교각 P14는 점검시 갈수기로 인해 하상이 노출된 상태이다. 점검결과, 수중부 교각의 외관상태는 우수 흐름에 의한 침식이 조사되지 않았으며, 교각 주변부의 세굴도 조사되지 않아 전반적으로 양호한 상태로 조사되었다.

6) 교량받침

- 교량받침은 탄성고무받침으로 설치되어 있으며, 받침Plate 도장박리 및 녹발생, 받침Plate 들뜸, 받침몰탈 균열(0.2mm이하), 받침 콘크리트 균열(0.2mm이하), 들뜸, 파손 및 재료분리, 스토퍼 간섭 등의 손상이 조사되었으나, 받침 가동에 유해한 영향을 미칠만한 손상은 확인되지 않았다.
- 받침Plate 도장박리/녹발생은 내구성 및 건전성 확보를 위해 재도장 실시가 필요하며, 받침Plate 들뜸은 설치시 오류로 손상정도가 경미하고 받침 기능발휘에 문제가 없어 주의관찰이 바람직하다.
- 받침 콘크리트 0.2mm이하 균열은 표면처리가 바람직하며, 시공미흡에 의한 받침콘크리트 들뜸 및 재료분리, 외적 요인에 의한 국부적인 파손은 내구성 확보를 위해 단면보수가 필요하다.
- 스토퍼 간섭은 공용기간 동안 추가 손상이 발생되지 않고 받침장치 및 구조물에 미치는 영향이 미미하여 주의관찰이 바람직하다.
- 연단거리 측정 결과, 실측 연단거리가 계산 연단거리를 상회하고 있는 것으로 측정되어 시방규정을 만족하고 있는 것으로 검토되었다.
- 교량받침의 가동여유량을 검토한 결과, 설계기준온도에 따른 하절기 최대 신장여유량 및 동절기 최대 신축여유량을 받침장치 모두 충분히 확보하고 있는 것으로 평가되었다.

7) 신축이음

- 신축이음장치는 3경간 연속으로 A1, P3, P6, P9, P12, P15, P18, P22, A2에 설치되어 있으며 A1 Monocell Joint 그 외 구간은 Rail Joint로 시공되어져 있다.
- 외관조사 결과, 전반적으로 신축거동은 원활하나, 신축이음장치 누수(대구방향 A1, P12, 부산방향 A1, P6, P12), 신축이음 본체 유간부 토사퇴적, 차수관 앵커볼트 탈락/폴림, 후타재 균열(0.2~0.3mm) 및 국부적인 파손, 신축이음본체 단차(A2), 종조인트부 누수

및 백업재 탈락 등의 손상이 조사되었다.

- 신축이음부 누수(대구방향 A1, P12, 부산방향 A1, P6, P9, P12)는 보수이력이 없고 10년 정도 공용된 점을 고려할 때, 신축이음장치 교체로 구조물의 건전성을 확보하는 것이 바람직한 것으로 판단된다.
- 차수판 앵커볼트 탈락/풀림이 조사되었으므로 차수판의 건전성 확보를 위해 보수가 바람직하며, 유간부 토사퇴적은 신축거동 제한으로 구조물에 영향을 미칠 수 있어 주기적인 청소가 바람직하다.
- 후타재 균열은 급속시공 및 조기차량 통행 등 제한적 시공여건에 의해 발생한 손상으로 내구성 확보를 위해 0.3mm이상 균열은 주입보수, 국부적인 파손은 단면보수를 실시하고, 0.2mm이하 균열은 주의관찰이 바람직하다.
- 대구방향 A2에 발생한 신축이음 본체 단차는 받침장치 프리셋팅(2014년 12월)시 발생한 경미한 시공오차(3mm)로 주의관찰이 필요하며 향후, 신축이음장치 교체시 정밀시공이 바람직하다.
- 용산교는 분리형 중분대 교량으로 중분대 종 조인트 이격부를 통한 하부누수가 조사되어 하부구조의 내구성 확보를 위해 종 조인트 실링 보수가 바람직하다.
- 금회 신축이음 유간을 검토한 결과, 대구방향 교대(A2)의 신축이음은 신장여유량이 다소 부족한 것으로 검토되었으나, 신축유간 부족에 따른 추가 손상은 조사되지 않았다. 현 상태로 10년 정도 공용되고 유간부족에 따른 추가 손상이 발생되지 않은 점을 고려할 때, 신축이동 제한에 따른 발생력에 대해 균형이 이루어진 것으로 판단할 수 있으나 장기적으로 기상이변 등 예상치 못한 온도변화에 의해 추가 손상 가능성을 배제할 수 없어 보수계획 수립 후 보수실시가 바람직하다.

8) 교면포장

- 교면은 아스팔트로 포장되어 있으며, 아스콘 균열, 파손, 패임, 라벨링, 보수부 패임, 접속부 이격/단차, 접속부 아스콘 균열 등의 손상이 조사되었으나, 주기적인 보수작업으로 주행성을 크게 저해할 만한 손상은 조사되지 않았다. 다만, 아스콘 균열 및 패임 등의 손상은 손상정도가 경미하나 차량하중 작용으로 손상확대가 우려되고 포장층내 우수 침투로 구조물의 내구성 저하를 유발할 수 있어 보수 실시가 바람직하며, 기타 손상은 손상확대 여부를 관찰하고 포장 보수 계획 수립 후 적절한 시기에 보수 실시가 바람직하다.

9) 배수시설

- 배수시설은 전반적으로 양호한 상태이나, 일부 개소에서 배수구 막힘, 배수구 덮개 파손, 배수관 연결고리 탈락, 배수관 연결재(행거) 탈락, 배수관 연결핀 미설치, 배수관 이음부 누수, 배수관 길이 부족 등이 조사되었다.
- 배수관 막힘은 체수 발생으로 교통사고 유발 가능성이 있고, 우수침투로 바닥판의 내구성 저하가 우려되므로 주기적인 청소 실시가 바람직하며, 배수구 덮개 파손은 배수관 내의 이물질 유입 방지를 위해 재설치가 바람직하다.
- 배수관 연결고리 및 연결재 탈락은 교량 하부 이용자의 안전을 위해 재설치가 바람직하며, 배수관 연결핀 미설치는 시공시 2개의 연결핀을 설치하게 되어 있으나, 배수관 시공시, 핀 유입구 설치 오류로 1개의 연결핀이 설치된 상태이며, 점검시 배수관 탈락 위험은 없는 것으로 조사되어 주의관찰이 바람직하다.
- 배수관 이음부 누수는 배수관 이물질 퇴적에 의한 손상으로 청소가 필요하며, 배수관 길이 부족은 하부구조의 표면열화로 내구성 저하를 유발하므로 배수관 길이 연장이 바람직하다.

10) 방호벽 및 중앙분리대

- 외관조사 결과, 수평 및 수직균열, 보수부 재균열, 박락, 파손, 백태, 방호벽 단차 등이 조사되었으므로 내구성 확보를 위해 0.3mm이상 균열은 주입보수, 0.2mm이하 균열 및 백태는 표면처리 실시가 필요하다.
- 방호벽 단차는 공용년수를 고려할 때 손상 진행이 수렴된 것으로 판단되므로 주의관찰토록 한다.

나. 내구성 시험 및 측정 결과

- 콘크리트의 내구성 시험결과 콘크리트의 강도는 설계기준강도(PSC Beam 40MPa, 바닥판 27MPa, 하부구조 24MPa)를 상회하며, 철근배근상태는 설계치에 근사한 것으로 조사되었다.
- 탄산화 깊이 측정결과, 탄산화 잔여깊이가 30.0mm이상으로 측정되어 탄산화에 의한 철근부식발생의 우려가 없는 “a” 로 평가되었다.
- 염화물함유량 시험결과 염화물에 의한 철근 부식 발생의 우려가 없는 “a” 로 평가되었다.

- 균열깊이 측정결과, PSC Beam에 발생한 폭 0.2mm의 균열심도는 철근피복두께를 초과하지 않은 것으로 분석되었으나, 교각 기둥부에 발생한 폭 0.3mm이상의 균열은 철근 피복두께 초과한 것으로 분석되어 내구성확보 차원의 보수가 필요한 것으로 판단된다.

다. 상태평가 결과

- 상태평가결과, 바닥판, 구조물의 영향을 미칠만한 손상이 조사되지 않은 상태로서 내구성 확보를 위해 일부 보수가 필요한 “B” (대구방향 0.197, 부산방향 0.213)로 평가되었다.

라. 안전성 평가 결과

- 상부구조에 대한 구조검토결과, 바닥판 및 거더에 대해서 최소안전율이 각각 1.22및 2.24으로 안전율 1.0을 상회하고 교각 P4의 하부구조에 대한 구조검토결과, 기둥은 P-M상관도 해석에 의한 최소안전율 2.703으로서 안전율 1.0을 초과하며 내하력 평가결과, 기본내하력이 설계활하중인 DB-24를 상회하여 구조물이 전반적으로 구조적 안전성을 확보한 것으로 판단되며 최종적인 안전성 평가등급은 A등급이다.

마. 결 언

- 용산교는 약 10년의 공용기간이 경과한 교량시설물로 외관조사결과, 전반적으로 양호한 상태이나 일부 보수를 요하는 손상인 콘크리트 부재 균열, 망상균열, 국부적인 단면손상, 상·하행선 종조인트 유간부 누수, 신축이음 누수에 의한 오염, 아스콘 균열 및 패임, 배수구 막힘, 배수관 연결고리 및 연결재(행거) 탈락 등이 일부 조사되었다.
- 특히, 신축이음장치는 보수이력이 없고 10년 정도 공용된 점을 고려할 때, 누수가 발생되어 하부구조의 열화에 영향을 미치는 대구방향 A1, P12, 부산방향 A1, P6, P12 신축이음장치는 교체로 구조물의 건전성을 확보하는 것이 바람직한 것으로 판단된다.
- 본 교량의 상태평가 및 안전성 평가 결과를 토대로 안전등급을 산정하면 『B등급(양호)』로 평가되었으며, 결함 및 손상 부위에 대하여 금회 진단 보고서에 제시된 보수를 시행하고 중점유지관리가 필요한 구간에 대한 지속적인 유지관리가 수행된다면 1등급(DB-24)로서의 기능을 유지 할 수 있을 것으로 판단된다.

보고서 목차

◎ 정밀안전진단 결과 요약문

제 1장 정밀안전진단 개요	1
1.1 과업의 목적	3
1.2 과업의 범위 및 내용	3
1.2.1 과업의 범위	3
1.2.2 과업수행기간	3
1.2.3 과업의 내용	4
1.3 과업수행 절차 및 일정	5
1.3.1 과업수행 절차	5
1.3.2 과업수행 일정	6
1.4 대상교량의 현황	7
1.4.1 시설물 현황	7
1.4.2 교량 주요도면	8
1.5 사용장비 및 시험기기의 현황	14
1.6 교량기호의 정의	15
1.6.1 교량기호	15
1.6.2 일련번호(n)	16
 제 2장 자료수집 및 분석	17
2.1 자료수집 현황	19
2.1.1 자료수집 현황	19
2.2 건설 관련자료 검토결과 요약	20
2.2.1 설계기준 검토	20
2.2.2 실시설계 보고서 검토	22
2.2.3 구조 및 수리계산서 검토	25

2.2.4 설계도면 검토.....	28
2.2.5 토질 및 지반조사 자료검토.....	28
2.2.6 시공관련 자료검토.....	30
2.3 기 점검 실시결과 요약.....	31
2.3.1 기 점검이력.....	31
2.3.2 기 점검 실시결과(2013년 12월).....	37
2.4 보수·보강 이력.....	45
2.5 내진설계 및 보강 여부.....	47
2.6 자료분석 결과요약.....	48
제 3장 현장조사 및 시험.....	49
3.1 개 요.....	51
3.2 외관조사 결과(대구방향).....	53
3.2.1 상부구조.....	53
3.2.2 하부구조.....	64
3.2.3 교량받침.....	71
3.2.4 신축이음장치.....	91
3.2.5 교면포장.....	97
3.2.6 기타부재.....	100
3.3 외관조사 결과(부산방향).....	107
3.3.1 상부구조.....	107
3.3.2 하부구조.....	117
3.3.3 교량받침.....	124
3.3.4 신축이음장치.....	144
3.3.5 교면포장.....	150
3.3.6 기타부재.....	152
3.4 콘크리트 내구성조사.....	157
3.4.1 개 요.....	157
3.4.2 시험내용 및 평가기준.....	161
3.4.3 시험결과 및 분석.....	175
3.5 현장조사 및 시험 결과요약.....	195

3.5.1 외관조사 결과요약.....	195
3.5.2 현장시험 결과 요약.....	203

제 4장 시설물의 상태평가..... 207

4.1 개요.....	209
4.2 상태평가 항목 및 기준.....	209
4.2.1 부재별 상태평가 적용범위.....	209
4.2.2 구조형식에 따른 부재별 가중치.....	210
4.2.3 상태평가 결과 결정.....	211
4.3 상태평가 결과.....	212
4.3.1 대구방향.....	212
4.3.2 부산방향.....	226

제 5장 시설물의 안전성평가..... 241

5.1 개 요.....	243
5.1.1 안전성 검토.....	243
5.1.2 내하력평가.....	244
5.2 상부구조 안전성평가.....	245
5.2.1 검토조건.....	245
5.3 기본내하력 검토.....	259
5.3.1 개 요.....	259
5.3.2 허용응력법.....	259
5.3.3 강도설계법.....	260
5.3.4 기본내하력 평가.....	261
5.3.5 안전성평가등급.....	261
5.4 하부구조 안전성평가.....	262
5.4.1 교각(P4) 구조검토.....	262
5.5 안전성평가 결과요약.....	277
5.5.1 안전성평가결과.....	277
5.5.2 기본내하력 평가결과.....	278
5.5.3 안전성평가 종합결론.....	278

제 6장 종합평가 및 안전등급의 지정	279
6.1 종합평가	281
6.1.1 종합평가 결과 산정방법	281
6.1.2 종합평가 결과	282
6.2 안전등급	283
6.2.1 안전등급기준	283
6.2.2 안전등급 지정	283
 제 7장 보수·보강 및 유지관리방안	 285
7.1 개 요	287
7.2 보수·보강 방안	289
7.2.1 보수·보강 추진방향 및 우선순위의 선정	289
7.2.2 결함내용별 보수·보강방안	292
7.2.3 보수·보강 방안	297
7.2.4 보수 후 성능평가 방법	317
7.3 보수·보강 개략공사비	320
7.4 유지관리 방안	325
7.4.1 유지관리 일반	325
7.4.2 점검주기 및 주요 조사항목	328
7.4.3 진단결과에 따른 중점유지관리 사항	329
7.4.4 유지관리시 점검요령	331
 제 8장 종합결론	 341

◎ 부 록

1. 과업지시서
2. 측정, 시험 성과표
3. 상태평가 결과 자료
4. 안전성 평가 결과 자료
5. 시설물 관리대장 사본
6. 사용장비 및 기기의 사진
7. 현환조사 및 외관조사 사진첩
8. 사전조사 자료 일체

표 목 차

【표 1.2.1】	과업의 내용.....	4
【표 1.3.1】	정밀안전진단 과업수행 일정.....	6
【표 1.4.1】	용산교 현황표.....	7
【표 1.5.1】	주요 사용장비 및 시험기기 일반사항.....	14
【표 1.6.1】	교량기호의 정의	15
【표 2.1.1】	자료수집 현황.....	19
【표 2.2.1】	용산교 구조검토 조건.....	25
【표 2.2.2】	용산교 상부구조 구조검토 결과요약.....	26
【표 2.2.3】	용산교 하부구조 구조검토 결과요약.....	27
【표 2.2.4】	용산교 시추조사 위치.....	28
【표 2.3.1】	용산교(대구) 기 점검이력.....	31
【표 2.3.2】	용산교(부산) 기 점검이력.....	33
【표 2.4.1】	용산교(대구) 보수·보강 이력.....	45
【표 2.4.2】	용산교(부산) 보수·보강 이력.....	46
【표 2.6.1】	자료분석 결과요약.....	48
【표 3.1.1】	부재별 조사항목.....	52
【표 3.2.1】	바닥판 외관조사 결과(대구).....	54
【표 3.2.2】	바닥판 하면 기 점검 결과 비교(대구).....	55
【표 3.2.3】	PSC Beam 외관조사 결과(대구).....	57
【표 3.2.4】	PSC Beam 기 점검 결과 비교(대구).....	59
【표 3.2.5】	가로보 외관조사 결과(대구).....	61
【표 3.2.6】	가로보 기 점검 결과 비교(대구).....	63
【표 3.2.7】	교대 외관조사 결과(대구).....	64
【표 3.2.8】	교대 기 점검 결과 비교(대구).....	65
【표 3.2.9】	교각 외관조사 결과(대구).....	67
【표 3.2.10】	교각 기 점검 결과 비교(대구).....	69
【표 3.2.11】	교량받침 외관조사 결과(대구).....	72
【표 3.2.12】	연단거리 측정 결과(대구).....	75
【표 3.2.13】	교량받침 가동상태 검토결과(대구).....	77
【표 3.2.14】	교량받침 이동량(설계기준 온도) 산정(대구).....	82
【표 3.2.15】	교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과(대구).....	84

【표 3.2.16】 교량받침 기 점검 결과 비교(대구).....	89
【표 3.2.17】 신축이음장치 외관조사 결과(대구).....	92
【표 3.2.18】 신축이음 유간 측정결과(대구).....	94
【표 3.2.19】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동상태 검토결과(대구).....	95
【표 3.2.20】 신축이음 신축이동량 산정(대구).....	95
【표 3.2.21】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동여유량 검토결과(대구).....	96
【표 3.2.22】 교면포장 외관조사 결과(대구).....	98
【표 3.2.23】 배수시설 외관조사 결과(대구).....	100
【표 3.2.24】 방호벽 및 중앙분리대 외관조사 결과(대구).....	103
【표 3.2.25】 기타시설 외관조사 결과(대구).....	105
【표 3.3.1】 바닥판 하면 외관조사 결과(부산).....	108
【표 3.3.2】 바닥판 하면 기 점검 결과 비교(부산).....	109
【표 3.3.3】 PSC Beam 외관조사 결과(부산).....	111
【표 3.3.4】 PSC Beam 기 점검 결과 비교(부산).....	113
【표 3.3.5】 가로보 외관조사 결과(부산).....	114
【표 3.3.6】 가로보 기 점검 결과 비교(부산).....	116
【표 3.3.7】 교대 외관조사 결과(부산).....	117
【표 3.3.8】 교대 기 점검 결과 비교(부산).....	118
【표 3.3.9】 교각 외관조사 결과(부산).....	120
【표 3.3.10】 교각 기 점검 결과 비교(부산).....	122
【표 3.3.11】 교량받침 외관조사 결과(부산).....	125
【표 3.3.12】 연단거리 측정 결과(부산).....	128
【표 3.3.13】 교량받침 가동상태 검토결과(부산).....	130
【표 3.3.14】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 산정(부산).....	135
【표 3.3.15】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과(부산).....	137
【표 3.3.16】 교량받침 기 점검 결과 비교(부산).....	142
【표 3.3.17】 신축이음장치 외관조사 결과(부산).....	145
【표 3.3.18】 신축이음 유간 측정결과(부산).....	147
【표 3.3.19】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동상태 검토결과(부산).....	148
【표 3.3.20】 신축이음 신축이동량 산정(부산).....	148
【표 3.3.21】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동여유량 검토결과(부산).....	149
【표 3.3.22】 교면포장 외관조사 결과(부산).....	150
【표 3.3.23】 배수시설 외관조사 결과(부산).....	153
【표 3.3.24】 방호벽 및 중앙분리대 외관조사 결과(부산).....	155
【표 3.3.25】 기타시설 외관조사 결과(부산).....	156
【표 3.4.1】 용산교(대구) 콘크리트 비파괴시험 현황.....	157

【표 3.4.2】 용산교(부산) 콘크리트 비파괴시험 현황.....	158
【표 3.4.3】 보정반발경도(Ro).....	162
【표 3.4.4】 기존의 비파괴강도 추정 제안식(반발경도시험).....	163
【표 3.4.5】 재령계수 α 값.....	163
【표 3.4.6】 기존의 비파괴강도 추정 제안식(초음파전달속도시험).....	166
【표 3.4.7】 탄산화 속도에 영향을 미치는 요인.....	170
【표 3.4.8】 탄산화 상태평가 기준.....	172
【표 3.4.9】 염화물 평가기준(콘크리트 구조설계기준(2007)).....	173
【표 3.4.10】 염화물 상태평가 기준(안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010.12)).....	173
【표 3.4.11】 상부구조(바닥판하면) 비파괴강도 시험결과(대구).....	175
【표 3.4.12】 상부구조(PSCI BEAM) 비파괴강도 시험결과(대구).....	176
【표 3.4.13】 하부구조(교대, 교각) 비파괴강도 시험결과(대구).....	177
【표 3.4.14】 비파괴강도시험 결과분석(대구).....	178
【표 3.4.15】 비파괴강도 기 점검결과와의 비교(대구).....	178
【표 3.4.16】 철근탐사 시험결과(대구).....	179
【표 3.4.17】 철근탐사시험 결과분석(대구).....	181
【표 3.4.18】 탄산화 깊이 측정결과 및 평가(대구).....	182
【표 3.4.19】 탄산화 깊이 기 점검결과와의 비교(대구).....	183
【표 3.4.20】 염화물함유량 시험결과 및 평가(대구).....	183
【표 3.4.21】 균열깊이 측정결과(대구).....	184
【표 3.4.22】 상부구조(바닥판하면) 비파괴강도 시험결과(부산).....	185
【표 3.4.23】 상부구조(PSCI BEAM) 비파괴강도 시험결과(부산).....	186
【표 3.4.24】 하부구조(교대, 교각) 비파괴강도 시험결과(부산).....	187
【표 3.4.25】 비파괴강도시험 결과분석(부산).....	188
【표 3.4.26】 비파괴강도 기 점검결과와의 비교(부산).....	188
【표 3.4.27】 철근탐사 시험결과(부산).....	189
【표 3.4.28】 철근탐사시험 결과분석(부산).....	191
【표 3.4.29】 탄산화 깊이 측정결과 및 평가(부산).....	192
【표 3.4.30】 탄산화 깊이 기 점검결과와의 비교(부산).....	193
【표 3.4.31】 염화물함유량 시험결과 및 평가(부산).....	193
【표 3.4.32】 균열깊이 측정결과(부산).....	194
【표 3.5.1】 외관조사 결과요약(대구).....	195
【표 3.5.2】 기 정밀점검(2013년) 결과와의 비교(대구).....	198
【표 3.5.3】 외관조사 결과요약(부산).....	199
【표 3.5.4】 기 정밀점검(2013년) 결과와의 비교(부산).....	202
【표 3.5.5】 금회('15년) 진단 현장시험 결과 요약(대구).....	203

【표 3.5.6】	현장시험 기 점검('13년)결과 비교(대구).....	204
【표 3.5.7】	금회('15년) 진단 현장시험 결과 요약(부산).....	205
【표 3.5.8】	현장시험 기 점검('13년)결과 비교(부산).....	206
【표 4.2.1】	부재별 상태평가 적용 범위.....	209
【표 4.2.2】	구조형식에 따른 일반교량의 부재별 가중치.....	210
【표 4.2.3】	결함도 점수 범위에 따른 기준.....	211
【표 4.3.1】	콘크리트 바닥판 상태평가 결과(대구).....	212
【표 4.3.2】	프리스트레스 거더 상태평가 결과(대구).....	213
【표 4.3.3】	콘크리트 가로보 상태평가 결과(대구).....	214
【표 4.3.4】	콘크리트 교대 상태평가 결과(대구).....	215
【표 4.3.5】	콘크리트 교각 상태평가 결과(대구).....	215
【표 4.3.6】	기초 상태평가 결과(대구).....	216
【표 4.3.7】	교량받침 상태평가 결과(대구).....	217
【표 4.3.8】	신축이음 상태평가 결과(대구).....	218
【표 4.3.9】	교면포장 상태평가 결과(대구).....	219
【표 4.3.10】	배수시설 상태평가 결과(대구).....	220
【표 4.3.11】	난간 및 연석 상태평가 결과(대구).....	221
【표 4.3.12】	탄산화 상태평가 결과(대구).....	222
【표 4.3.13】	염화물 상태평가 결과(대구).....	222
【표 4.3.14】	상태평가 결과표(대구).....	223
【표 4.3.15】	기 진단 결과와의 상태평가 결함도 점수 비교(대구).....	224
【표 4.3.16】	콘크리트 바닥판 상태평가 결과(부산).....	226
【표 4.3.17】	프리스트레스 거더 상태평가 결과(부산).....	227
【표 4.3.18】	콘크리트 가로보 상태평가 결과(부산).....	228
【표 4.3.19】	콘크리트 교대 상태평가 결과(부산).....	229
【표 4.3.20】	콘크리트 교각 상태평가 결과(부산).....	229
【표 4.3.21】	기초 상태평가 결과(부산).....	230
【표 4.3.22】	교량받침 상태평가 결과(부산).....	231
【표 4.3.23】	신축이음 상태평가 결과(부산).....	232
【표 4.3.24】	교면포장 상태평가 결과(부산).....	233
【표 4.3.25】	배수시설 상태평가 결과(부산).....	234
【표 4.3.26】	난간 및 연석 상태평가 결과(부산).....	235
【표 4.3.27】	탄산화 상태평가 결과(부산).....	236
【표 4.3.28】	염화물 상태평가 결과(부산).....	236
【표 4.3.29】	상태평가 결과표(부산).....	237
【표 4.3.30】	기 점검('13년) 결과와의 상태평가 결함도 점수 비교(부산).....	238

【표 5.1.1】 하부구조 검토단면 선정	243
【표 5.2.1】 바닥판의 단면검토 결과	251
【표 5.2.2】 바닥판의 사용성(균열) 검토결과	251
【표 5.4.1】 부재력 산정결과	268
【표 5.4.2】 기둥 단면검토 결과(P4)	269
【표 5.5.1】 상부구조 안전성평가결과	277
【표 5.5.2】 하부구조 안전성평가결과	277
【표 6.1.1】 종합평가 결과	282
【표 6.2.1】 시설물의 안전등급	283
【표 7.1.1】 시설물의 보수·보강방안 수립에 따른 검토사항	288
【표 7.2.1】 보수·보강 우선순위 결정 기준	289
【표 7.2.2】 보수·보강 일람표(대구)	292
【표 7.2.3】 보수·보강 일람표(부산)	295
【표 7.2.4】 표면보수 재료목록	297
【표 7.2.5】 KS F 4923(콘크리트 구조물 보수용 에폭시 수지)	299
【표 7.2.6】 저압·저속식 주입방법	300
【표 7.2.7】 균열폭에 알맞은 수지의 점성도	300
【표 7.2.8】 일반적인 주입파이프의 간격	300
【표 7.2.9】 균열주입공법 비교	301
【표 7.2.10】 콘크리트 단면보수 공법 비교	304
【표 7.2.11】 신축이음장치 공법 비교	315
【표 7.3.1】 보수·보강 개략공사비(대구방향)	320
【표 7.3.2】 보수·보강 개략공사비(부산방향)	323
【표 7.4.1】 점검주기 및 주요 조사항목	328
【표 7.4.2】 등급별 실시주기	328
【표 7.4.3】 부재별 유지관리 중점사항	329

그림 목 차

【그림 1.3.1】	정밀안전진단 과업수행 흐름도	5
【그림 1.4.1】	용산교(대구,부산) 중 · 평면도.....	8
【그림 1.4.2】	용산교(대구,부산) 횡단면도.....	9
【그림 1.4.3】	용산교 슬래브 일반도.....	10
【그림 1.4.4】	용산교 교대(A1) 일반도.....	11
【그림 1.4.5】	용산교 교대(A2) 일반도.....	12
【그림 1.4.6】	용산교 교각 일반도.....	13
【그림 3.2.1】	바닥판 하면 기 점검 결과 비교(대구).....	56
【그림 3.2.2】	PSC Beam 기 점검 결과 비교(대구).....	59
【그림 3.2.3】	가로보 기 점검 결과 비교(대구).....	63
【그림 3.2.4】	교대 기 점검 결과 비교(대구).....	65
【그림 3.2.5】	교각 기 점검 결과 비교(대구).....	70
【그림 3.2.6】	교량받침 배치도(대구).....	71
【그림 3.2.7】	도로교설계기준 연단거리 산출방법(대구).....	74
【그림 3.2.8】	교량받침 기 점검 결과 비교(대구).....	90
【그림 3.2.9】	신축이음장치 전경 및 배치도(대구).....	91
【그림 3.3.1】	바닥판 하면 기 점검 결과 비교(부산).....	110
【그림 3.3.2】	PSC Beam 기 점검 결과 비교(부산).....	113
【그림 3.3.3】	가로보 기 점검 결과 비교(부산).....	116
【그림 3.3.4】	교대 기 점검 결과 비교(부산).....	118
【그림 3.3.5】	교각 기 점검 결과 비교(부산).....	123
【그림 3.3.6】	교량받침 배치도(부산).....	124
【그림 3.3.7】	도로교설계기준 연단거리 산출방법(부산).....	127
【그림 3.3.8】	교량받침 기 점검 결과 비교(부산).....	143
【그림 3.3.9】	신축이음장치 전경 및 배치도(부산).....	144
【그림 3.4.1】	용산교(대구) 콘크리트 내구성조사 위치도	159
【그림 3.4.2】	용산교(부산) 콘크리트 내구성조사 위치도	160
【그림 3.4.3】	반발경도시험 및 측정기 점검 등의 절차.....	161
【그림 3.4.4】	초음파전달속도시험 및 측정기 점검 등의 절차.....	164
【그림 3.4.5】	초음파전달속도시험을 위한 탐촉자 배치방법	165
【그림 3.4.6】	표면법에 의한 초음파전달속도의 측정	165

【그림 3.4.7】	철근탐사 측정원리	167
【그림 3.4.8】	철근탐사시험 및 장비 점검 등의 절차	168
【그림 3.4.9】	탄산화에 의한 콘크리트 성능저하	170
【그림 3.4.10】	Tc-To법에 의한 탐촉자 배치 및 균열깊이 측정방법	174
【그림 3.4.11】	상부구조(바닥판하면) 평균압축강도 추정결과대구)	175
【그림 3.4.12】	상부구조(PSCI BEAM) 평균압축강도 추정결과대구)	176
【그림 3.4.13】	하부구조(교대, 교각) 평균압축강도 추정결과대구)	177
【그림 3.4.14】	탄산화 깊이 측정결과대구)	182
【그림 3.4.15】	염화물시험 측정결과대구)	184
【그림 3.4.16】	상부구조(바닥판하면) 평균압축강도 추정결과(부산)	185
【그림 3.4.17】	상부구조(PSCI BEAM) 평균압축강도 추정결과(부산)	186
【그림 3.4.18】	하부구조(교대, 교각) 평균압축강도 추정결과(부산)	187
【그림 3.4.19】	탄산화 깊이 측정결과(부산)	192
【그림 3.4.20】	염화물시험 측정결과(부산)	194
【그림 4.2.1】	전체 교량의 상태평가 결과 산정 방법	211
【그림 4.3.1】	기 점검 결과와의 부재별 상태평가 결과 비교(대구)	225
【그림 4.3.2】	기 점검 결과와의 부재별 상태평가 결과 비교(부산)	239
【그림 5.2.1】	해석단면	251
【그림 5.4.1】	해석단면(P4)	263
【그림 5.4.2】	해석모델링(P4)	266
【그림 5.4.3】	P-M 상관도(교축직각방향)	270
【그림 5.4.4】	P-M 상관도(교축방향)	271
【그림 5.4.5】	P-M 상관도(합성부재력)	272
【그림 6.1.1】	종합평가 결과 산정절차	281
【그림 7.2.1】	보수보강방안 추진방향(대구)	290
【그림 7.2.2】	보수보강방안 추진방향(부산)	291
【그림 7.2.3】	철근노출부 단면복구 개요도	302
【그림 7.2.4】	재료분리, 파손 단면복구 개요도	303
【그림 7.2.5】	방호벽 및 슬래브 접속부 보수 개요도	306
【그림 7.4.1】	유지관리 흐름도	326

사 진 목 차

【사진 3.1.1】	점검차를 이용한 근접 육안조사.....	52
【사진 3.2.1】	바닥판 전경(대구).....	53
【사진 3.2.2】	바닥판 손상현황(대구).....	54
【사진 3.2.3】	PSC Beam 전경(대구).....	57
【사진 3.2.4】	PSC Beam 손상현황(대구).....	58
【사진 3.2.5】	가로보 전경(대구).....	60
【사진 3.2.6】	가로보 손상현황(대구).....	62
【사진 3.2.7】	교대 전경(대구).....	64
【사진 3.2.8】	교대 손상현황(대구).....	65
【사진 3.2.9】	교각 전경(대구).....	66
【사진 3.2.10】	교각 손상현황(대구).....	68
【사진 3.2.11】	교각 수중부 조사 현황(대구).....	69
【사진 3.2.12】	교량받침 전경(대구).....	71
【사진 3.2.13】	교량받침 손상현황(대구).....	73
【사진 3.2.14】	연단거리 측정 전경(대구).....	74
【사진 3.2.15】	신축이음장치 손상현황(대구).....	93
【사진 3.2.16】	신축이음 유간 측정방법(대구).....	94
【사진 3.2.17】	교면포장 전경(대구).....	97
【사진 3.2.18】	교면포장 손상현황(대구).....	99
【사진 3.2.19】	배수구 및 배수관 전경(대구).....	100
【사진 3.2.20】	배수시설 손상현황(대구).....	101
【사진 3.2.21】	방호벽 및 중앙분리대 전경(대구).....	102
【사진 3.2.22】	방호벽 및 중앙분리대 손상현황(대구).....	104
【사진 3.2.23】	기타 시설 손상현황(대구).....	105
【사진 3.3.1】	바닥판 전경(부산).....	107
【사진 3.3.2】	바닥판 하면 손상현황(부산).....	108
【사진 3.3.3】	PSC Beam 전경(부산).....	111
【사진 3.3.4】	PSC Beam 손상현황(부산).....	112
【사진 3.3.5】	가로보 전경(부산).....	114
【사진 3.3.6】	가로보 손상현황(부산).....	115
【사진 3.3.7】	교대 전경(부산).....	117

【사진 3.3.8】 교대 손상현황(부산).....	118
【사진 3.3.9】 교각 전경(부산).....	119
【사진 3.3.10】 교각 손상현황(부산).....	121
【사진 3.3.11】 교각 수중부 조사 현황(부산).....	122
【사진 3.3.12】 교량받침 전경(부산).....	124
【사진 3.3.13】 교량받침 손상현황(부산).....	126
【사진 3.3.14】 연단거리 측정 전경(부산).....	127
【사진 3.3.15】 신축이음장치 손상현황(부산).....	146
【사진 3.3.16】 신축이음 유간 측정방법(부산).....	147
【사진 3.3.17】 교면포장 전경(부산).....	150
【사진 3.3.18】 교면포장 손상현황(부산).....	151
【사진 3.3.19】 배수구 및 배수관 전경(부산).....	152
【사진 3.3.20】 배수시설 손상현황(부산).....	153
【사진 3.3.21】 방호벽 및 중앙분리대 전경(부산).....	154
【사진 3.3.22】 방호벽 및 중앙분리대 손상현황(부산).....	155
【사진 3.3.23】 기타 시설 손상현황(부산).....	156
【사진 3.4.1】 콘크리트 내구성조사 전경.....	158

제 1장 정밀안전진단 개요

1.1 과업의 목적

1.2 과업의 범위 및 내용

1.3 과업수행 절차 및 일정

1.4 대상교량의 현황

1.5 사용장비 및 시험기기의 현황

1.6 교량기호의 정의

제 1장 정밀안전진단 개요

1.1 과업의 목적

본 과업은 “시설물의 안전관리에 관한 특별법”(이하 “시특법”이라 한다.) 제7조 및 동법 시행령 제9조에 의한 정밀안전진단으로서 시설물의 물리적·기능적 결함과 손상을 조사·측정하고 원인을 분석하여 신속하고 적절한 조치를 취하며, 상태 및 구조적 안전성, 사용성을 종합적으로 검토·평가하여 적절한 보수·보강방법 및 유지관리방안을 수립하여, 고속도로 시설물의 재난예방과 안전성 확보를 통해 공공의 안전을 확보하는데 그 목적이 있다.

1.2 과업의 범위 및 내용

1.2.1 과업의 범위

- 1) 자료수집 및 분석
- 2) 현장조사 및 시험
- 3) 상태평가
- 4) 안전성 평가
- 5) 종합평가 및 안전등급 지정
- 6) 보수·보강방법 및 유지관리방안 제시
- 7) 보고서 작성
- 8) 신축이음장치 및 슈 점검(사진, 신축량 등)은 별도 시행방안에 따라 결과물 작성 및 제출
- 9) 하자보고서 작성

1.2.2 과업수행기간

2015. 08. 11 ~ 2015. 12. 31 (착수일로부터 143일간)

1.2.3 과업의 내용

본 과업은 『안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010. 12, 국토해양부/한국시설안전공단)』에 의거 수행하였으며, 과업의 내용에 대한 세부사항은 다음과 같다.


【표 1.2.1】 과업의 내용

과업의 범위		과업의 내용	비고
설계도서 및 관련자료 수집·검토		1) 설계자료 검토(준공도면, 구조계산서, 특별시방서) 2) 시설물관리대장, 시공관련자료 3) 기존 안전점검 실시결과 및 보수·보강 이력 검토	안전점검 및 정밀안전진단 세부지침 (2010.12) 적용
현장 조사 및 시험	외관 조사	1) 교량의 제원 및 시공상태 조사 2) 상·하부구조 외관 결함 및 손상 등 외관조사 3) 신축이음, 교량받침 등 기능상태 조사 4) 부재별 기 점검결과와의 비교	
	내구성 조사	1) 콘크리트 강도 조사 : 반발경도시험, 초음파전달속도시험 2) 철근탐사시험 : 배근 간격, 피복두께 3) 탄산화 깊이 측정 4) 균열깊이 조사 5) 염화물 함유량 시험	
상태평가		1) 부재별 상태평가 결과 산정 후 부재별 가중치를 고려한 시설물 전체에 대한 상태평가 결과 산정 2) 탄산화 및 염화물 함유량에 대한 평가 후 상태평가 항목으로 반영 3) 기 점검결과와의 비교	
안전성 평가		1) 조사, 시험, 측정결과와의 분석 2) 기존의 구조계산서, 안전성평가 자료 검토·분석 3) 내하력 및 구조 안전성 평가 4) 시설물의 안전성평가 결과에 대한 소견	
종합평가 및 안전등급 지정		1) 상태평가 및 안전성평가 결과를 이용하여 안전등급 지정	
보수 및 보강대책 수립		1) 결함 및 손상부위에 대한 원인 분석 및 평가 2) 기능 회복 및 향상을 위한 보수·보강 공법 제시 3) 보수·보강 물량 및 보수·보강 우선순위 제시	
유지관리 대책 수립		1) 유지 관리상 문제점과 지침 기준 작성 2) 효율적인 유지관리를 위한 방안 제시	
보고서 작성		1) 최종보고서 작성 및 제출	

1.3 과업수행 절차 및 일정

1.3.1 과업수행 절차

본 교량의 정밀안전진단 과업수행 흐름도는 다음과 같다.

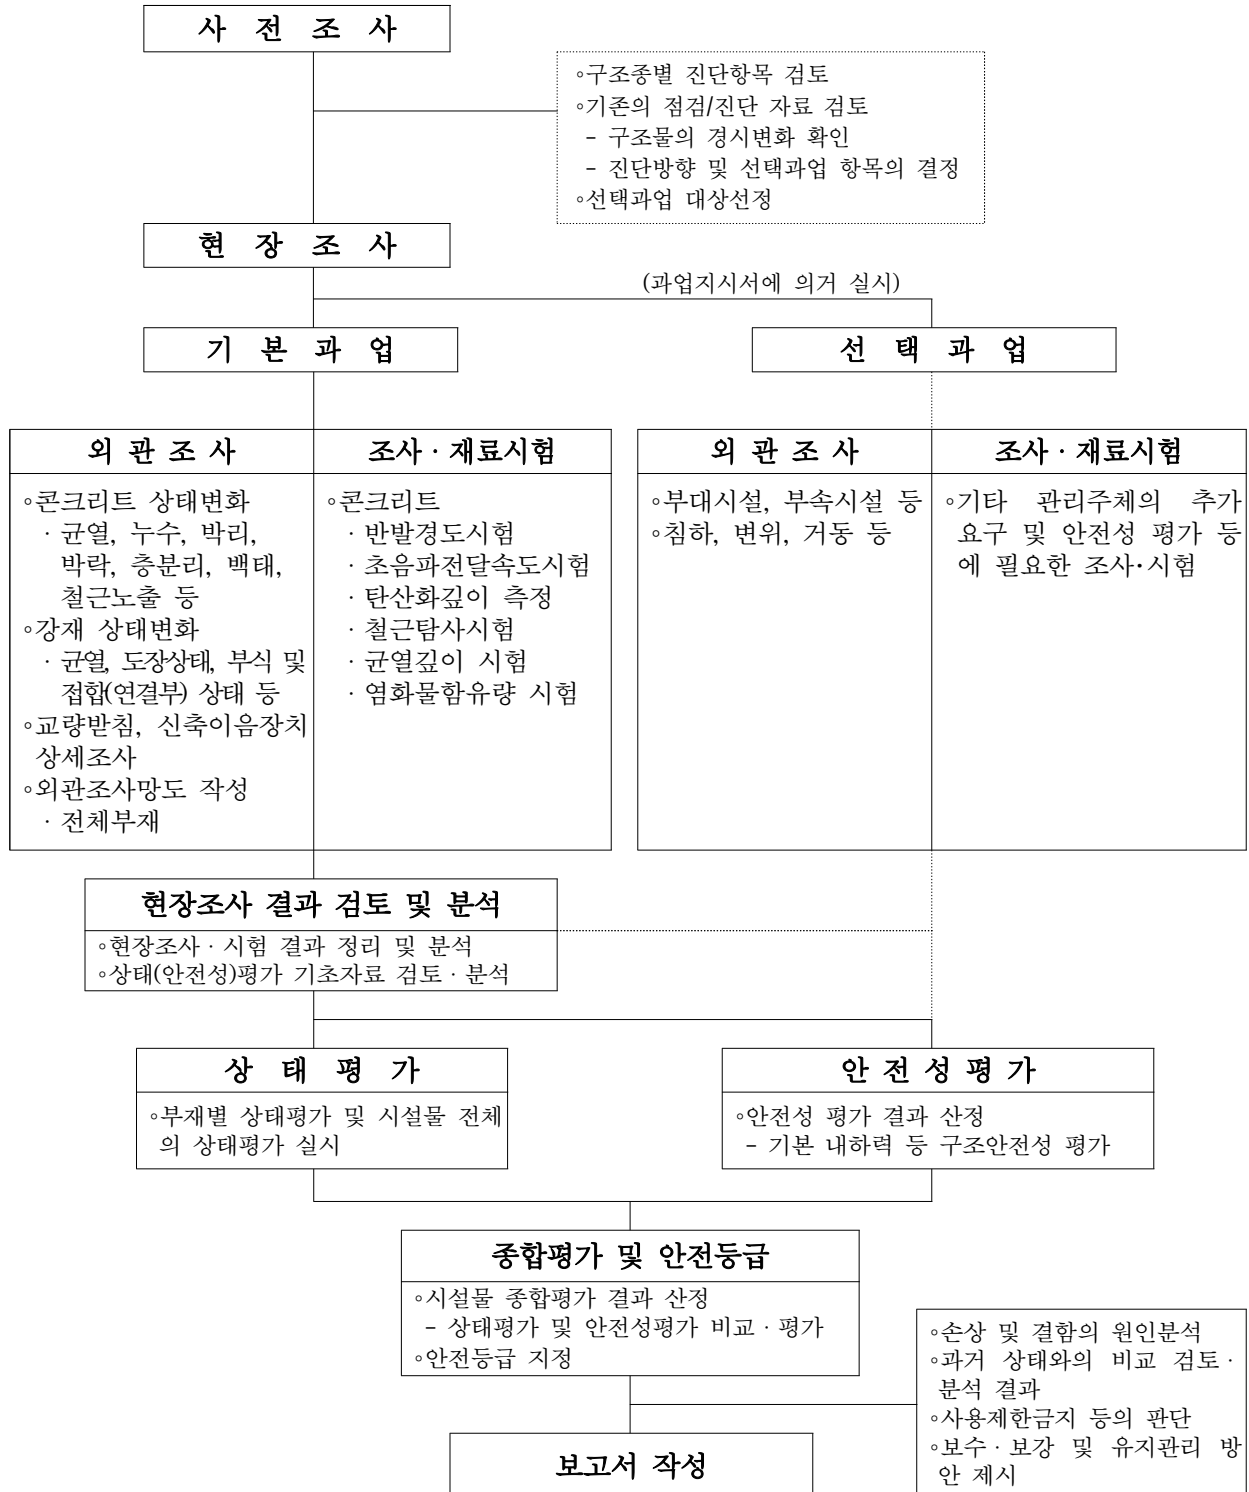

【그림 1.3.1】 정밀안전진단 과업수행 흐름도

1.3.2 과업수행 일정

본 과업을 위해 수행한 정밀안전진단 과업 일정은 다음과 같다.

【표 1.3.1】 정밀안전진단 과업수행 일정

공 종		8월			9월			10월			11월			12월			비 고
		11	20	30	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	
1. 사전조사																	- 8/5 : 계약 - 8/11 : 착수
■ 착수 및 예비답사 ■ 관계도서 수집 및 분석 ■ 점검, 보수이력자료 수집 및 검토 ■ 현장조사 계획수립																	
2. 현장조사, 상태조사																	- 8월 ~ 10월 (1차 조사) - 9/15 ~ 10/12 (4주) 본선 교통 통제 - 11월 (추가조사)
■ 외관조사 ■ 비파괴조사(콘크리트) ■ 상태평가																	
3. 시설물의 내하력, 안전성 평가																	
■ 내하력 평가 ■ 안전성 평가																	
4. 보수보강 및 유지관리 방안 제시																	
■ 보수보강방안 제시 ■ 종합평가 ■ 유지관리방안 제시 ■ 관리주체 협의																	
5. 보고서 작성																	- 12/31 준공 준 공
■ 최종보고서 작성 ■ 준공																	
공정율(%)	금 회	15			20			25			25			15			
	누 계	15			35			60			85			100			

1.4 대상교량의 현황

1.4.1 시설물 현황


본 과업의 대상시설물인 용산교(대구,부산)의 현황은 다음과 같다.

【표 1.4.1】 용산교 현황표


작성일 : 2015년 12월 31일

구 분		내 용		구 분		내 용	
교 량 명		용 산 교		설계하중		DB-24	
위치	공사이정	STA. 9+359.0 ~ 10+079.9		종별구분	1종 시설물		
	관리이정	부산기점 22.822 ~ 23.543 km					
시 설 물 관리번호		dbw BR. 7		시설물번호		상행선 : BR2006-0001015 하행선 : BR2006-0001016	
상부 구조	형식	P.S.C Beam					
	연장	8@(3@30)=720m		교 폭		24.30 m (상 · 하행 각 12.15m)	
하부 구조	교각	T 형		기초 형식	교 각	직접기초, 강관Pile	
	교대	역T형식			교 대	직접기초, 강관Pile	
교량받침		탄성고무받침		신축이음		Mono cell(A1) Rail Joint(P3 ~ A2)	
교차조건		군도14호선, 여차천		교 고		30.0 m	
설 계 사		(주)바우컨설팅트		시 행 자		신대구부산고속도로(주)	
책임감리원		하영모		시 공 자		(주)대우건설,(주)협성건설	
관리주체		신대구부산고속도로(주)		준공년도		2005년 12월	
종단구배		-2.0%		횡단구배		-2.0%	


1.4.2 교량 주요도면

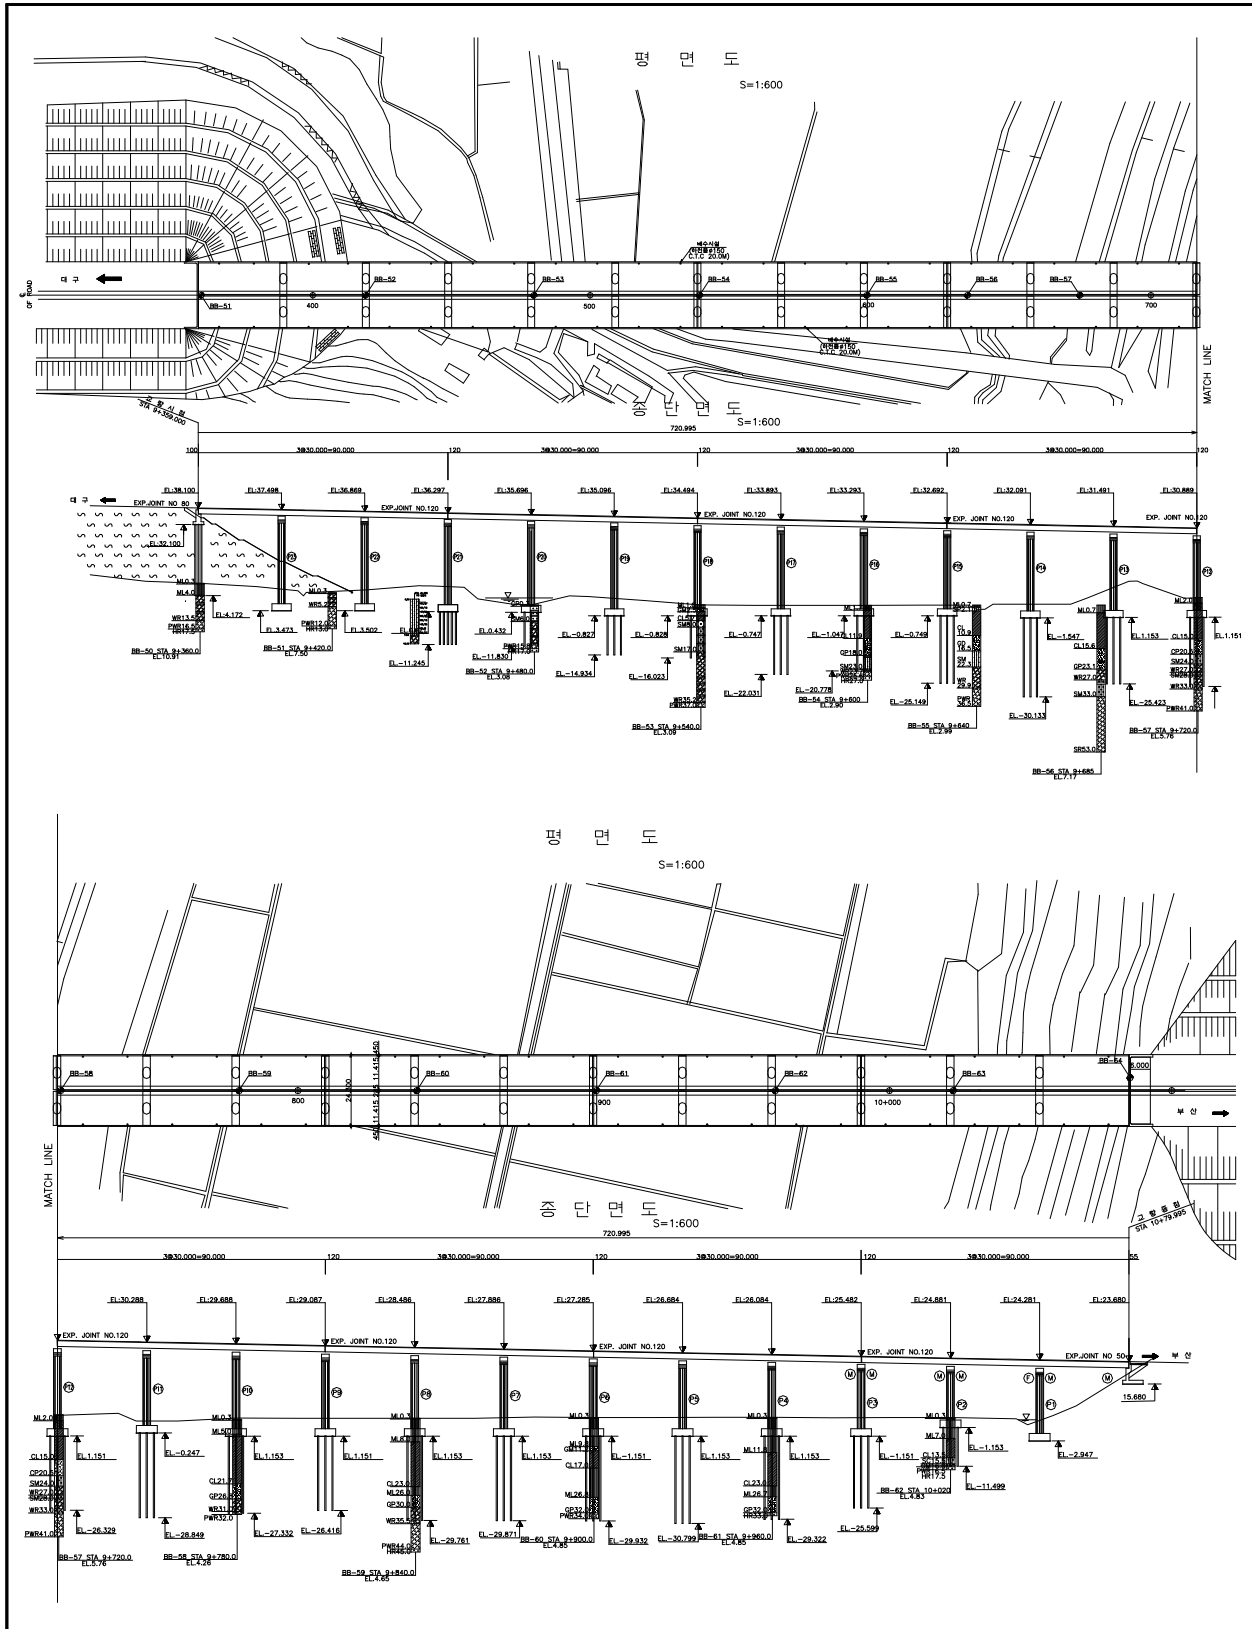

【그림 1.4.1】 용산교(대구,부산) 종·평면도

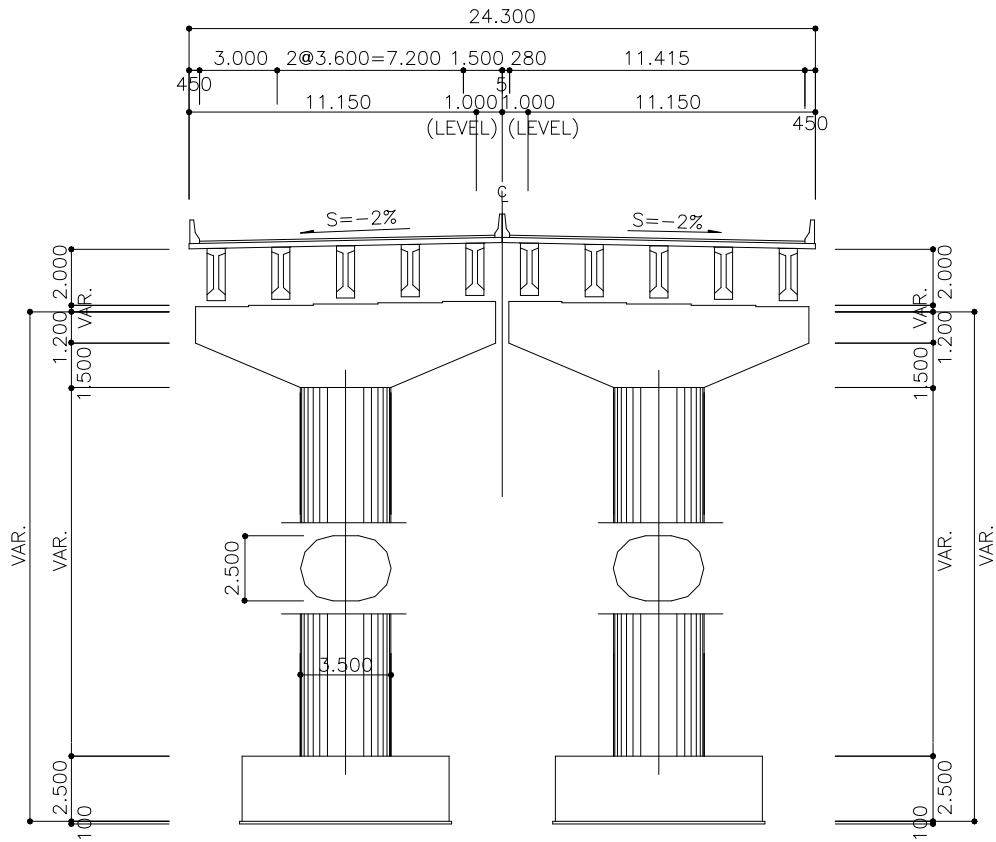


<횡단면도>

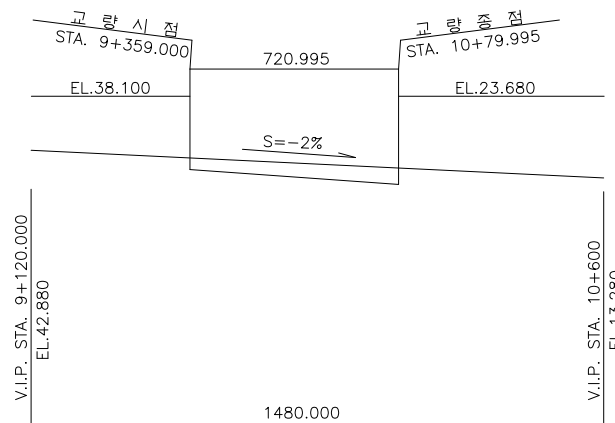


<종구배도>


【그림 1.4.2】 용산교(대구,부산) 횡단면도

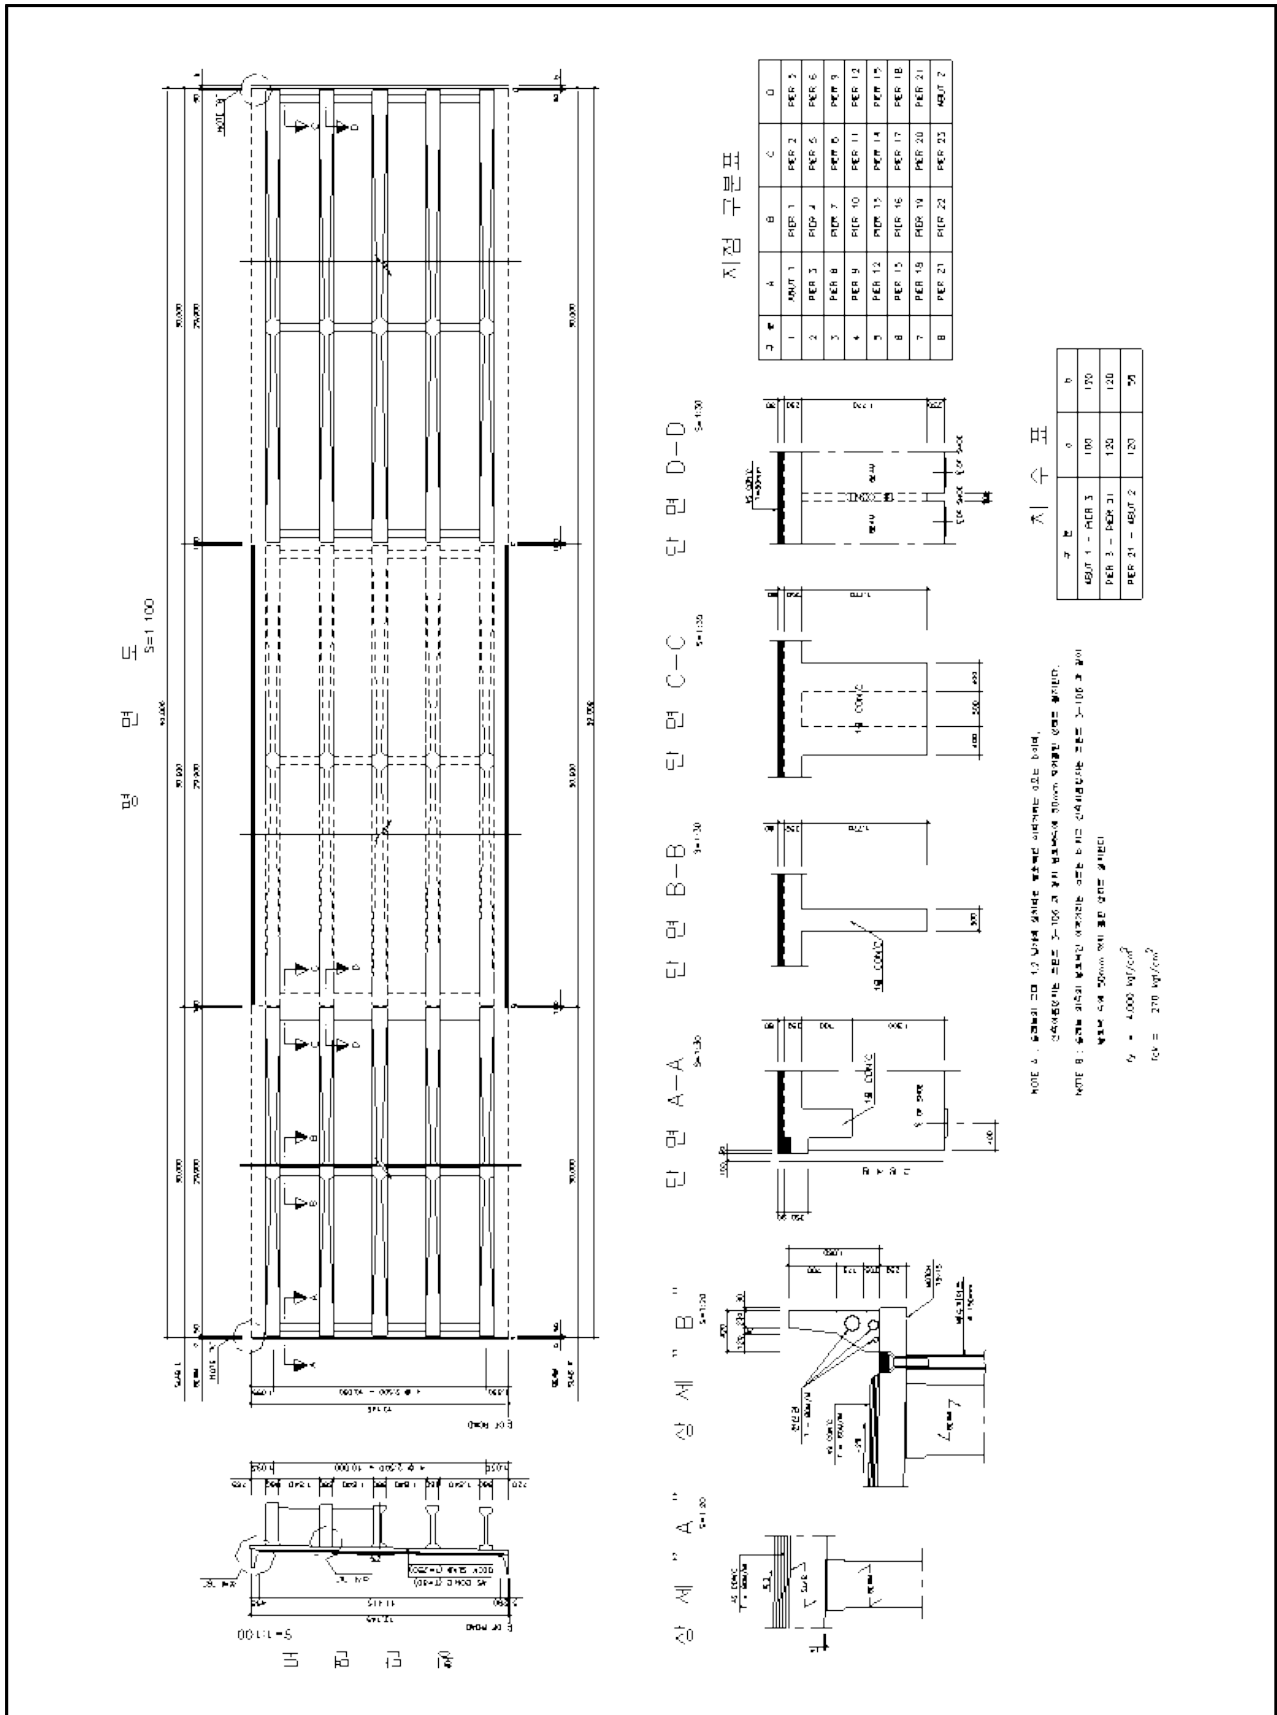


【그림 1.4.3】 용산교 슬래브 일반도

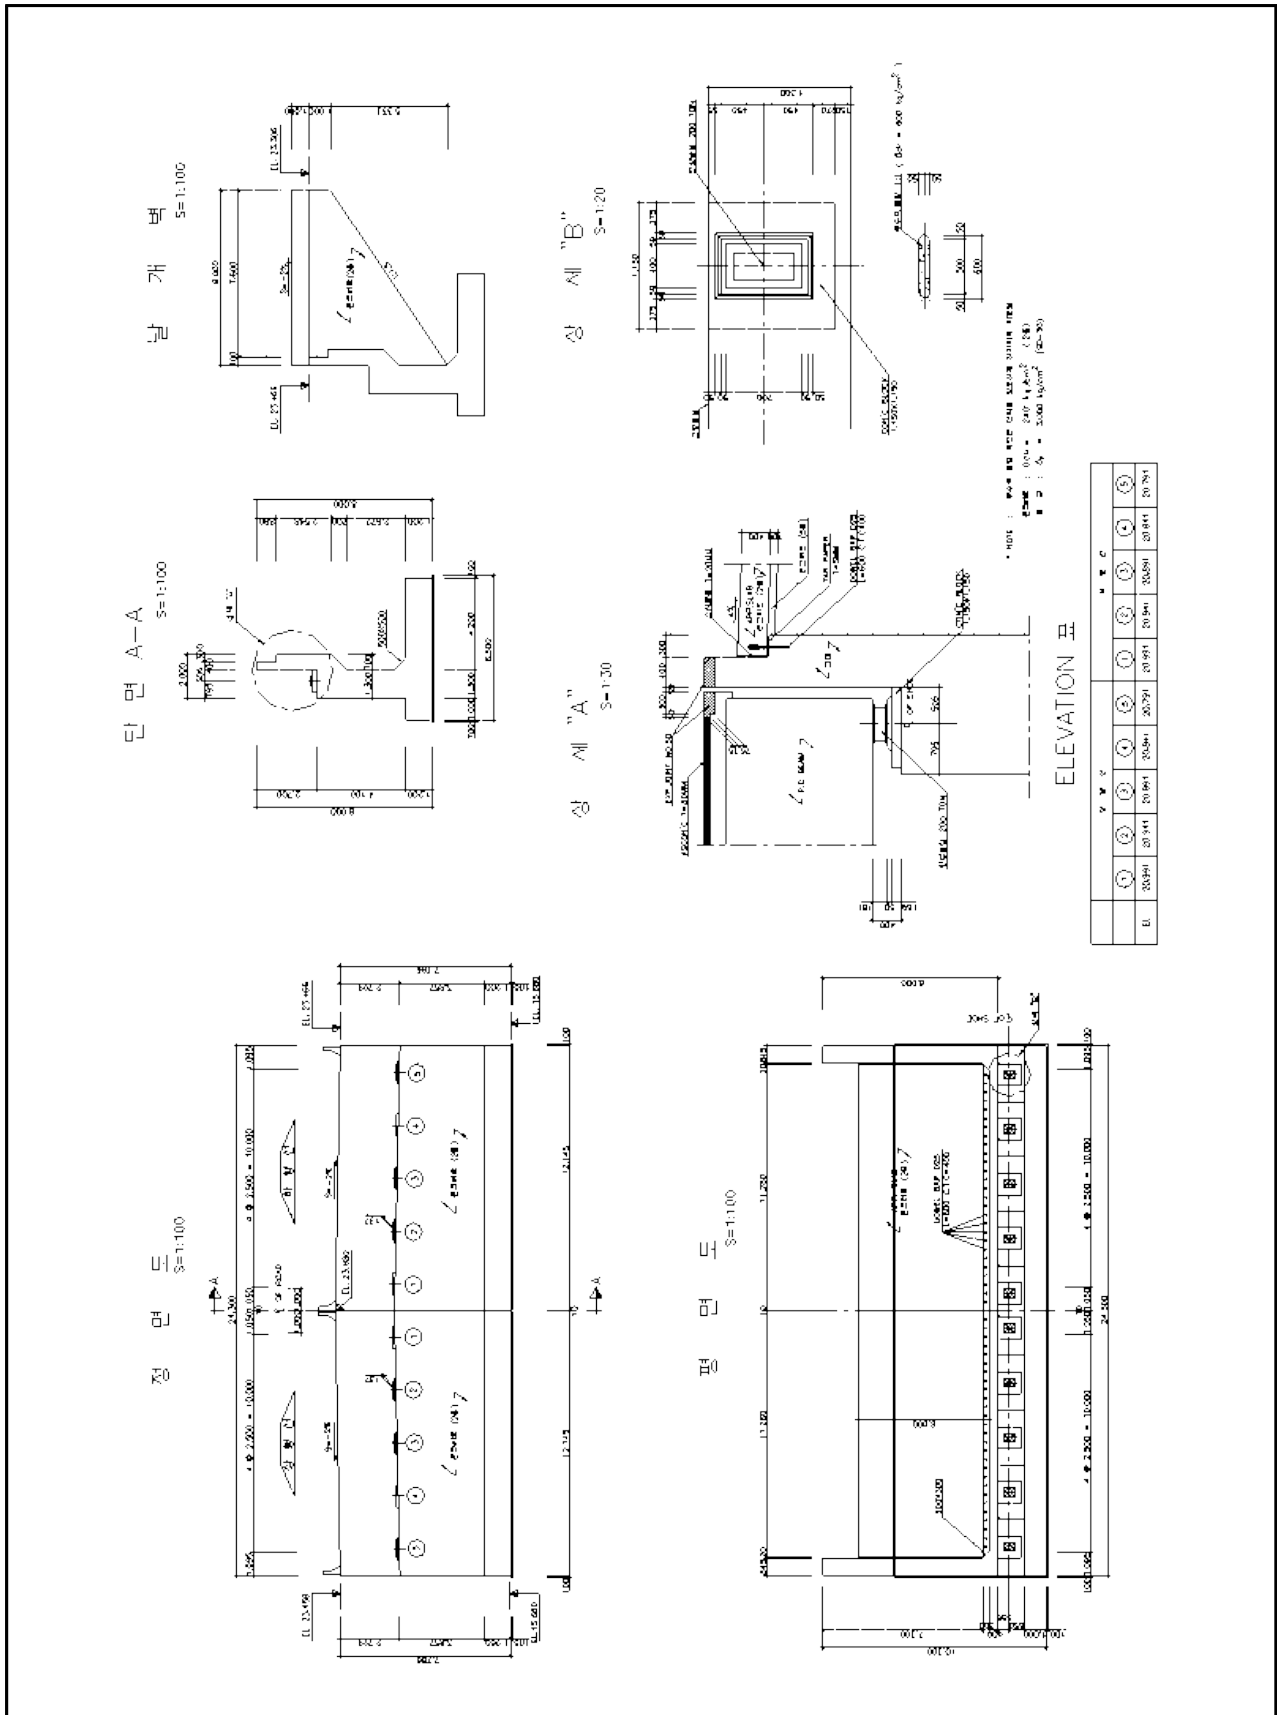

【그림 1.4.4】 용산교 교대(A1) 일반도

 

 

1.5 사용장비 및 시험기기의 현황

본 과업을 수행하기 위하여 사용한 주요 진단장비는 다음과 같다.

【표 1.5.1】 주요 사용장비 및 시험기기 일반사항

장 비 명		규 격	용 도	활 용 방 법
반발경도 측 정 기	Schmidt hammer	NR형	CON'C 강도추정	약 3cm간격에 20회 정도 타격하여 그 값의 평균치를 구함
초음파 측정기	Pundit	-	CON'C 강도추정 및 균열깊이 추정	송신자와 수신자를 통해 건전부와 불건 전부의 초음파 진행 속도의 차이로 측정
철 근 탐지기	RC-Radar	NJJ-95B	철근배근 및 피복두께 측정	본체와 연결된 스캐너를 통해 한쪽 방 향으로 이동하여 철근의 위치를 액정화 면을 통해 측정
탄산화 시험기		Conkit	CON'C 내부 탄산화 깊이측정	체크하고자 하는 면을 채취하여 페놀프 탈레인 용액1%를 분사하여 대비되는 색 갈로 PH양을 측정
보조 기구	균열폭 현미경, 그라인더, 카메라, 배터리 충전기, 무전기, 줄자, 거리측정기(Disto), 사다 리, 망치 등			

			
반발경도 측정기	초음파 측정기(Pundit)	철근 탐지기	탄산화 시험기
			
균열폭 현미경	카메라	거리측정기	그라인더


1.6 교량기호의 정의

1.6.1 교량기호

본 보고서의 교량 각 부재의 표현의 통일성을 기하기 위하여 【표 1.6.1】와 같이 각 위치별, 부재별 기호를 부여하였다.

【표 1.6.1】교량기호의 정의

부 재 구 분		사용기호	비 고
공 통	경 간	S	Span(시점에서 종점으로 순번)
	거 더	G	Main Girder
	바 닥 판	SL	Slab
	교량받침	Sh	Shoe
	신축이음	EXP. J	Expansion Joint(시점에서 종점으로 순번)
상부구조 (PSC Beam)	상부플랜지	UF	Upper Flange
	하부플랜지	LF	Lower Flange
	좌측복부판	LW	Left-Web
	우측복부판	RW	Right-Web
하부구조	교 대	A	Abutment(시점에서 종점으로 순번)
	교 각	P	Pier(시점에서 종점으로 순번)

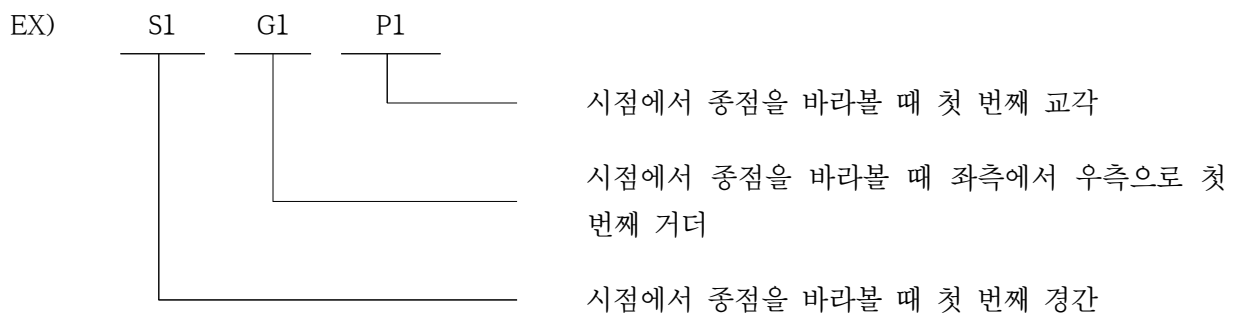

- ※ 교량받침장치 및 거더의 표시는 시점에서 종점을 바라볼 때 교량형식이 분리형인 경우내측(중앙분리대)에서 외측(방호벽)으로, 일체형인 경우 좌측에서 우측으로 번호를 부여함.
- ※ 격벽 및 현장이음부의 표시는 신축이음부를 기준으로 하여 구분하였으며, 시점에서 종점을 바라볼 때 순차적으로 번호를 부여함.

1.6.2 일련번호(n)

교량의 일련번호 n은 부재 ID의 뒤에 아래첨자로 교량시점(A1)에서 교량종점(A2) 방향으로 순차적으로 증가하면서 부여한다.


작성 예)

- ▶ 경간 : S1, S2
- ▶ 교각 : P1
- ▶ 교대 : A1, A2

교량시점(A1)에서 교량종점(A2) 방향으로 바라보았을 때 좌측에서 우측으로 일련번호를 정한다.

작성 예)

- ▶ 거더 : G1, G2, ...
- ▶ 교량받침 : Sh1, Sh2, ...

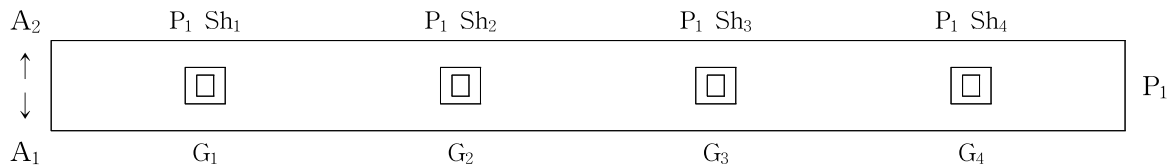

- 신축이음(Expansion Joint) 및 교량받침은 교각 ID에 첨부시켜 지정한다.

작성 예)

- ▶ 신축이음 : A1-Exp.J, A2-Exp.J

제 2장 자료수집 및 분석

2.1 자료수집 현황

2.2 건설 관련자료 검토결과 요약

2.3 기 점검 실시결과 요약

2.4 보수·보강 이력

2.5 내진설계 여부

2.6 자료분석 결과요약

제 2장 자료수집 및 분석

2.1 자료수집 현황

본 과업에 대한 자료조사는 주변현황 자료와 시설물의 설계, 시공 및 유지관리 관련자료로 대별되며, 자료 분석을 통하여 과업 수행의 추진방향과 세부계획을 수립하였다.

또한, 본 과업 대상구조물의 관련자료를 수집·분석하여 구조물의 이력 확인, 결함 및 손상의 원인 분석, 손상의 변화 및 진행성 여부, 보수·보강대책 및 유지관리방안을 수립하기 위한 기초자료로 활용하였다.

2.1.1 자료수집 현황

본 구조물에 관련된 자료는 주로 설계 및 시공과 관련된 건설당시 자료와 구조물 준공 이후의 유지관리와 관련된 자료 등이며, 관리주체의 유지관리자료 보유 현황은 다음 【표 2.1.1】과 같다.

【표 2.1.1】자료수집 현황

보존대상 목록		관리주체 보유현황	비 고
설계 도서	◇ 공통 - 준공내역서 - 공사시방서 - 각종계산서 - 토질 및 지반조사 보고서 - 기타 특이사항 보고서	○	◇ 대구-부산간 고속도로 민간투자사업 준공도서 - 실시설계 종합보고서 - 토질 및 지반보고서 - 준공내역서, 수량산출서 - 구조 및 수리계산서 - 토질조사보고서 - 설계도면
	◇ 설계도면 - 위치도, 평면도, 단면도(중·횡), 상·하부 구조물도, 빔 상세도, 신축이음·교량받침 상세도	○	
시설물 관 리 대 장	◇ 기본현황 ◇ 상세제원 ◇ 유지관리 이력	○	◇ 시설물 관리대장
시공 관 련 자 료	◇ 시공관련 자료 ◇ 품질관리 관련자료 - 재료증명서 - 품질시험기록 - 관리 및 선정시험 기록 등 각종 시험 기록 - 시설물의 주요 구조부위에 대한 계측 관련자료 ◇ 사고기록	○	◇ 시공기록 보고서 ◇ 품질시험 검사총괄표
안전점검 및 정밀안전진단 자료		○	◇ 시설물정보관리종합시스템 보수 및 점검이력
보수·보강 자료		○	

2.2 건설 관련자료 검토결과 요약

본 과업대상 구조물의 건설당시 주요 현황을 파악하기 위해 “대구-부산간 고속도로 건설 공사 민간투자사업 실시설계 종합보고서”의 구조 및 수리계산서와 준공도면, 일반보고서, 토질조사 보고서 등을 검토하여 주요 현황을 요약하여 수록하였다.

2.2.1 설계기준 검토

가. 설계속도 : 120km/hr

나. 폭원 구성

1) 폭원

구 분		단 위	적 용	비 고
차로수		차 로	4	양방향
도로 폭원	총폭원	m	23.4	
	차 선	m	14.4	4@3.6
	중앙분리대	m	3.0	
	길어깨	m	6.0	2@3.0
	측대	m	0.5	길어깨측
		m	0.5	중분대측
	성토부보호길어깨	m	1.0	2@0.5

2) 횡단구배

① 차도부

삼랑진~대동간 직선구간의 표준횡단구배는 2%로 하며, 곡선부의 최대편구배는 8%를 적용함.

㉠ 곡선반경별 편구배 기준

편구배	본선곡선반경(m)_120km/hr 적용	비 고
6%	860미만	
5%	860이상 ~ 1,070미만	
4%	1,070이상 ~ 1,400미만	
3%	1,400이상 ~ 1,990미만	
2%	1,990 ~ 7,500미만	

㉠ 접속설치율 및 접속설치 길이

- 삼랑진~ 대동 구간

차도폭 (m)	설계속도 (km/hr)	접속 설치율 (mm)	편구배별 접속설치 길이(m)					비 고
			2%	3%	4%	5%	6%	
8.2	120	1/200	66	82	98	115	131	
	100	1/175	57	72	86	100	115	
4.6	50	1/115	21	27	32	37	42	
	40	1/100	18	23	28	32	37	

㉡ 길어깨부

직선구간의 길어깨부 횡단구배는 4%로 하며, 곡선부에서는 길어깨부 편구배를 내측은 본선 4%이상시 본선구배와 동일하게 하고 외측은 본선 차선과의 구배차를 7%로 적용하였다.

- 곡선부 길어깨 횡단구배

내측 차도	내측 길어깨	외측 차도	외측 길어깨	비 고
-2	-4	-2	-4	
-2	-4	+2	-4	
-3	-4	+3	-4	
-4	-4	+4	-3	
-5	-5	+5	-2	
-6	-6	+6	-1	

다. 본선 기하구조기준

구 분		단 위	기 준 치	비 고
설계속도		km/hr	120	
최소 평면곡선반경		m	710	
최소 곡선장	교각 5° 이상	m	$700/\theta$	
	교각 5° 미만	m	140	
종단구배		%	3	
최소 종단곡선 변화비율	블록형	m/%	190	
	오목형	m/%	70	
최소 종단곡선길이		m	100	
최소 정지시거		m	280	
최소 완화곡선장		m	70	
표준 횡단구배		%	2	
최대 편구배		%	6	
완화곡선 파라미터		m	$R/3 \leq A \leq R$	

2.2.2 실시설계 보고서 검토

가. 개요

본 고속도로는 부산에서 대구(동대구 I.C)를 연결하는 4차로 연결도로로서 기존의 경부고속도로의 노선이 언양, 경주, 영천을 경유하여 대구에 연결되므로 운행거리가 길고 운행시간이 많이 소요되며 선형이 불량하여 대구-밀양-부산간의 직선화된 고속도로를 신설하여 기존 경부고속도로의 보장기능과 분담효과를 기대하는데 목적이 있다.

본 설계구간(9공구)은 경남 밀양시 삼랑진읍 미전리에서 경남 김해시 상동면 여차리까지의 연장 11.263km 의 4차로 고속도로로서 대상교량 4개소는 지방도 1017호, 미전선 및 경전선 철도, 낙동강, 여차천을 횡단하고 있다.

나. 교량 규모 및 현황

- 1) 교량 폭원 : 대구방향 2차로(유효폭원 11.25m), 부산방향 2차로(유효폭원 11.25m)
- 2) 교면포장 : 아스팔트 콘크리트(두께 8.0cm)포장
- 3) 교량현황 및 규모

교량명	측 점 (공사이정)	연장 (m)	폭원 (m)	사각	교량형식			비 고
					상 부	하 부	기 초	
용산교	STA.9+359.000 ~ 10+079.995	720	24.3	90°	PC Beam	교각 : T형 교대 : 역T형	직접기초, 강관PLIE	여차천 횡단

다. 설계기준

- 1) 적용기준
 - ① 도로교 표준시방서(1996, 건교부)
 - ② 콘크리트 표준시방서(1998, 건교부)
 - ③ 철근콘크리트 설계편람(1990, 건교부)
 - ④ 도로의 구조, 시설 기준에 관한 규정(건교부)
 - ⑤ 도로설계요령(1992, 한국도로공사)
 - ⑥ 기타 건설교통부에서 제정한 관련 시방서

2) 설계 방법 적용 기준

- ① W.S.D(허용응력설계법) : 강합성구조물
- ② U.S.D(강도설계법) : R.C구조물(슬래브, 교각, 교대, BOX)

3) 설계하중

① 사하중

사용재료의 단위중량은 다음 표를 기준으로 하되 실하중이 명백한 경우는 그 값을 사용할 수 있다.

• 재료의 단위 중량

재 료	단위중량(kg/m ³)	재 료	단위중량(kg/m ³)
강재, 주강, 단철	7,850	목 재	800
주 철	7,250	역청재(방수용)	1,100
알미늄	2,800	아스팔트포장	2,300
철근콘크리트	2,500	흙	지하수위이상 1,800
프리스트레스콘크리트	2,500		지하수위이하 1,000
콘크리트	2,350		뒷채움(Ø=35 °) 2,000
시멘트모르터	2,150		뒷채움(Ø=30 °) 1,900

② 활하중

- 1등급(DB24, DL24)

-

4) 주요재료 사용기준

① 콘크리트

종 류	기준강도(kg/cm ²)	골재 최대치수(mm)	적용 구조물
PS	$f_{ck} = 400$	19	PC구조물, Preflex 하부플랜지, 신축이음장치 후타재
1종	$f_{ck} = 270$	25	슬래브, 라멘교, Preflex(복부, 가로보), 현장제작 철근콘크리트, 콘크리트포장 접속 완충슬래브
2종	$f_{ck} = 240$	32	터널라이닝 콘크리트 및 입출구시설, 교량 하부구조, 교량 날개벽, 옹벽, 아스콘 포장용 접속슬래브
		40	강관이음용 철근콘크리트
2종 수중	$f_{ck} = 240$	32	수중 콘크리트
3종	$f_{ck} = 210$	25	도수로, 도수로 집수거, 측구
		40	중력식 옹벽, MASS 콘크리트, 부대시설 기초, 암거 및 배수관, APPROACH 바닥콘크리트, 배수관 기초,
5종	$f_{ck} = 150$	50	레벨링 콘크리트, 속채움 콘크리트(우물통)

② 철근 : KSD 3504에 적합한 재료 사용

종 류	허용응력(kg/cm ²)	적용 콘크리트
SD 40	$f_y = 4,000$ $f_{sa} = 1,800$	• 1종 콘크리트 • 일반적인 부재, 라멘의 구체
	$f_y = 4,000$ $f_{sa} = 1,600$	• 1종 콘크리트 • 바닥판 및 지간 10m 이하의 슬래브교 • 수중 혹은 지하수위 이하에 설치
SD 30	$f_y = 3,000$ $f_{sa} = 1,500$	• 2종 콘크리트

③ 일반강재

㉠ 주부재 : SWS 490

㉡ 부부재 : SWS 400

5) 구조물 설계기준(강도설계법)

① 주요 하중조합의 하중계수

㉠ $U = 1.3D + 2.15(L+I) + 1.3CF + 1.7H + 1.3Q$

㉡ $U = 1.3D + 1.7H + 1.3Q + 1.3W$

㉢ $U = 1.3D + 1.3(L+I) + 1.3CF + 1.7H + 1.3Q + 1.3(0.5W + WL + BK)$

㉣ $U = 1.3D + 1.3(L+I) + 1.3CF + 1.7H + 1.3Q + 1.3G$

㉤ $U = 1.25D + 1.65H + 1.25Q + 1.25W + 1.25G$

㉥ $U = 1.25D + 1.25(L+I) + 1.25CF + 1.65H + 1.25Q + 1.25(0.5W + WL + BK) + 1.25G$

㉦ $U = 1.3D + 1.7H + 1.3Q + 1.3E$

㉧ $U = 1.3D + 1.3(L+I) + 1.3CF + 1.7H + 1.3Q + 1.3CO$

㉨ $U = 1.2D + 1.55H + 1.2Q + 1.2W + 1.2CO$

여기서, D = 사하중

WL = 차량활하중에 작용하는 풍하중

L = 활하중

BK = 제동하중

I = 충격

E = 지진의 영향

H = 토압

CF = 원심하중

W = 풍하중

CO = 충돌하중

G = 부등침하, 크리프, 건조수축, 제작 또는 시공 시 치수의 착오, 습도변화 또는 온도변화 등으로 인한 팽창 또는 수축변형으로 유발되는 변형력

Q = 부력 또는 양압력, 수압, 파압

② 설계강도

㉠ 설계강도는 단면의 공칭강도에 강도감소계수 ϕ 를 곱한다.

㉡ 강도감소계수(ϕ)

부 재		강도감소계수
휨, 휨+축방향인장	보통 철근콘크리트	0.85
	프리스트레스트 콘크리트	0.85
축방향인장		0.85
축방향압축, 휨+축방향압축	나선철근으로 보강된 철근콘크리트	0.70
	그 이외의 철근콘크리트	0.65
전단, 비틀림		0.70
콘크리트 지압		0.60
압축부재의 안정		0.65
무근콘크리트		0.55

2.2.3 구조 및 수리계산서 검토

가. 구조검토 조건

【표 2.2.1】 용산교 구조검토 조건

구 분	주요 검토내용	
설계기준	- 도로교설계기준(2000) - 콘크리트 구조설계기준(1999)	
사용재료	구 분	주요 검토내용
	설 계 강 도	- 콘크리트 : σ_{ck} = 270kg/cm²(바닥판), 240kg/cm²(하부구조), 400kg/cm²(상부거더) - 철 근 : σ_y = 4,000kg/cm²(바닥판, SD40), 3,000kg/cm²(하부구조, SD30)
	탄 성 계 수	- 콘크리트 : 250,000kg/cm²(바닥판), 235,000kg/cm²(하부구조), 300,000kg/cm²(상부거더) - 철근 : 2,040,000kg/cm² - 강재 : 2,100,000kg/cm²
상부구조	적용하중	
	구 분	하중종류별 주요 고려사항
	PSC Beam	고정하중 - 철근콘크리트 γ_c = 2,500kg/m³, 아스팔트포장 γ_a = 2,300kg/m³ - 강재 γ_s = 7,850kg/m³
		활 하 중 - DB-24, DL-24 - 충격계수 : $I = 15 / (40 + L)$ - 상부구조 전폭을 기준
	바닥판	고정하중 - 방호벽 제원 : 450mm(B)×1,080mm(H) - 중분대 제원 : 280mm(B)×890mm(H) - 포장두께 : 설계도면 및 현 상태 : 80mm(아스콘)
		활 하 중 - 유효폭 : $E = 0.8X + 1.14$ - 충격계수 산정식 : 강박스 거더와 동일
		충돌하중 - 설계속도 : $V = 120\text{km/hr}$ - 작용높이 : $H = 1.0\text{m}$(방호벽측, 중분대측) - 충돌하중 : $(V/60)^2 \times 0.750 + 0.250$
		풍 하 중 적용 풍하중 : 300kg/m²

【표 2.2.1】 용산교 구조검토 조건(계속)

구 분	주요 검토내용	
하부구조 (교각)	적용하중	
	구 분	하중종류별 주요 고려사항
	상부구조 반력	상부구조에 작용하는 고정하중 및 활하중
	하부구조 고정하중	철근콘크리트 $\gamma_c = 2,500\text{kg/m}^3$
	Shoe 마찰력(교축방향)	마찰계수 : 0.10 적용
	풍 하 중	- 상부구조에 작용하는 풍하중(각형) - $P = 400 - 20 \times (B/D) \times D$ - 하부구조에 작용하는 풍하중(각형) - 활하중 재하시 : 150kg/m^2 - 활하중 비재하시 : 300kg/m^2
	지진하중	“도로교설계기준 (2000, 건설교통부) 6.3.1 “ 참조.
	하중조합	
	구 분	하 중 조 합
	하부구조 (교 각)	활하중 재하시와 비재하시로 구분 ⇒ 하중조합은 “도로교설계기준 (2000, 건설교통부) 2.2.3” 참조.

나. 구조검토 결과요약

【표 2.2.2】 용산교 상부구조 구조검토 결과요약

구 분		주요 검토내용			비 고
PSC BEAM 및 바닥판 검 토	- 3경간 연속	- 연장 : 24@30 = 721.0m - 폭원 : 12.145m+12.145m • PSC BEAM은 도로공사 표준도 적용(별도 구조계산 생략) • 바닥판 - CASE 1 : 고정하중 + 활하중 - CASE 2 : 고정하중 + 활하중+ 충돌하중 - CASE 3 : 고정하중 + 활하중+ 풍하중 - CASE 4 : 고정하중 + 풍하중 • 바닥판 검토			
		구 분	작용모멘트(tf · m)	공칭모멘트(tf · m)	
		내측 바닥판	5.707	6.935	
		구 분	작용모멘트(tf · m)	공칭모멘트(tf · m)	
		중분대측 바닥판	3.997	6.246	
		구 분	작용모멘트(tf · m)	공칭모멘트(tf · m)	
		방호벽측 바닥판	2.071	6.246	
		주) 기존 구조계산서 결과 요약시 기호 및 단위계는 원구조계산서와 동일하게 표기함.			

【표 2.2.3】 용산교 하부구조 구조검토 결과요약

구 분			주요 검토내용	비 고
교각 P4	코핑부		- 검토조건 - 단면폭 $b = 250.0\text{cm}$, 높이 $h = 277.4\text{cm}$ - 철근 피복두께 $d_c = 15.0\text{cm}$, 유효깊이 $d = 262.4\text{cm}$ - 단면검토 $M_u = 1488.203\text{t}\cdot\text{m} < \phi M_n = 2218.020\text{t}\cdot\text{m} \rightarrow \therefore \text{O.K}$	
	기둥	축력 최대	- 검토조건 - 단면 $250 \times 100\text{cm}$, 피복두께 $d_c = 10.0\text{cm}$ - 단면검토 $M_u = 318.252\text{t}\cdot\text{m} < \phi M_n = 5268.994\text{t}\cdot\text{m} \rightarrow \therefore \text{O.K}$ $P_u = 2277.641\text{t} < \phi P_n = 9670.756\text{t} \rightarrow \therefore \text{O.K}$	
		모멘트 최대	- 검토조건 - 단면 $250 \times 100\text{cm}$, 피복두께 $d_c = 10.0\text{cm}$ - 단면검토 $M_u = 1599.828\text{t}\cdot\text{m} < \phi M_n = 3190.796\text{t}\cdot\text{m} \rightarrow \therefore \text{O.K}$ $P_u = 1456.307\text{t} < \phi P_n = 1844.191\text{t} \rightarrow \therefore \text{O.K}$	
교대	시점부	홍벽	- 검토조건 - 단면폭 $b = 100.0\text{cm}$, 유효깊이 $d = 62.1\text{cm}$ - 철근 피복두께 $d_c = 8.0\text{cm}$ - 단면검토 $M_u = 17.352\text{t}\cdot\text{m} < \phi M_n = 29.561\text{t}\cdot\text{m} \rightarrow \therefore \text{O.K}$	
		벽체	- 검토조건 - 단면폭 $b = 100.0\text{cm}$, 유효깊이 $d = 185.0\text{cm}$ - 철근 피복두께 $d_c = 10.0\text{cm}$ - 단면검토 $M_u = 46.953\text{t}\cdot\text{m} < \phi M_n = 89.420\text{t}\cdot\text{m} \rightarrow \therefore \text{O.K}$	
	종점부	홍벽	- 검토조건 - 단면폭 $b = 100.0\text{cm}$, 유효깊이 $d = 62.0\text{cm}$ - 철근 피복두께 $d_c = 8.0\text{cm}$ - 단면검토 $M_u = 17.159\text{t}\cdot\text{m} < \phi M_n = 35.251\text{t}\cdot\text{m} \rightarrow \therefore \text{O.K}$	
		벽체	- 검토조건 - 단면폭 $b = 100.0\text{cm}$, 유효깊이 $d = 120.0\text{cm}$ - 철근 피복두께 $d_c = 10.0\text{cm}$ - 단면검토 $M_u = 85.650\text{t}\cdot\text{m} < \phi M_n = 152.307\text{t}\cdot\text{m} \rightarrow \therefore \text{O.K}$	
주) 기존 구조계산서 결과 요약시 기호 및 단위계는 원구조계산서와 동일하게 표기함.				

2.2.4 설계도면 검토

본 교량에 대한 제원 및 현황조사 결과와 설계도면을 비교한 결과, 준공이후 주요부재 제원, 포장종류 및 두께, 난간 및 연석, 받침장치 등의 주요현황은 변동이 없는 상태이다.

2.2.5 토질 및 지반조사 자료검토

가. 개요

- 1) 현장조사 : 1995년 2월 ~ 1995년 5월
- 2) 실내시험 : 1995년 2월 ~ 1995년 5월
- 3) 성과분석 및 보고서 작성 : 1995년 5월 ~ 1995년 6월
- 4) 조사위치 : 용산교 STA. 9+360 ~ 10+080 (토질조사보고서 참조)

【표 2.2.4】 용산교 시추조사 위치

번호	시추 No.	측 점	지반고(m)	비 고
1	BB-50	9+360	10.91	
2	BB-51	9+420	7.50	
3	BB-52	9+480	3.08	
4	BB-53	9+540	3.09	
5	BB-54	9+600	2.90	
6	BB-55	9+640	2.99	
7	BB-56	9+685	7.17	
8	BB-57	9+720	5.76	
9	BB-58	9+780	4.26	
10	BB-59	9+840	4.65	
11	BB-60	9+900	4.85	
12	BB-61	9+960	4.85	
13	BB-62	10+020	4.83	
14	BB-63	10+080	17.23	

나. 조사결과

1) 전담토층

본 지층은 지층의 최상부에 위치한 지층으로 시추공 BB-58, 59, 60, 61 및 62의 위치에 0.3m정도의 두께로 분포하고 있으며, 대체로 세립 내지 조립의 모래섞인 실트로 구성되어 통일분류법에 의한 분류는 ML로 분류되고 갈색을 나타내고 있다.

2) 매립토층

본 지층은 매립작업 과정에서 형성된 지층으로서 시추공 BB-56 및 57의 위치에 2.0m~2.7m 내외의 두께로 분포하고 있으며, 대체로 자갈 및 실트섞인 세립 내지 조립의 모래 및 점토섞인 실트로 구성되어 통일분류법에 의한 분류는 SM 및 ML로 분류되고 갈색을 나타내고 있다.

3) 붕적토층

본 지층은 사면의 활동, 붕괴 및 기타 요인에 의하여 형성된 지층으로서, 시추공 BB-51, 52 및 63의 위치에 0.3m~0.5m 내외의 두께로 분포하고 있으며, 대체로 세립 내지 조립의 모래섞인 자갈, 자갈 및 실트섞인 세립 내지 조립의 모래 그리고 점토 및 세립 내지 조립의 모래섞인 실트로 구성되어 통일분류법에 의한 분류는 GP, SM 및 ML로 분류되고 지층의 상대밀도는 느슨 내지 중간정도 조밀한 상태이다.

4) 퇴적토층

본 지층은 유수의 운반 및 퇴적작용에 의하여 형성된 지층으로 시추공 BB-51, 52 및 63의 위치를 제외한 전역에 8.0m~31.7m 내외의 두께로 분포하고 있으며, 대체로 세립 내지 조립의 모래섞인 자갈, 실트섞인 세립 내지 조립의 모래, 점토 및 세립 내지 조립의 모래섞인 실트 그리고 실트 및 세립 내지 조립의 모래섞인 점토로 구성되어 통일분류법에 의한 분류는 GP, GM, SP, SM, SC, ML 및 CL로 분류되고 지층의 상대밀도는 느슨 내지 매우 조밀 또는 연약 내지 단단한 상태이다.

5) 풍화토층

본 지층은 모암인 유문암질 응회암이 풍화되어 원위치에 잔류되어 있는 지층으로서 시추공 BB-52, 53, 54, 56 및 57의 위치에 3.5m~9.0m 내외의 두께로 분포되어 있으며, 대체로 암편 및 실트섞인 세립 내지 조립의 모래로 구성되어 통일분류법에 의한 분류는 SM으로 분류되고 지층의 상대밀도는 중간정도 조밀 내지 매우 조밀한 상태이다.

6) 풍화암층

본 지층은 모암인 유문암질 응회암이 풍화작용에 의하여 형성된 지층으로서 시추공 BB-60, 61, 62 및 63의 위치를 제외한 전역에 0.3m~30.0m 내외의 심도에서 확인되고 있다.

또한, 본 지층은 표준관입시험 과정에서 가해지는 해머의 타격에너지에 의하여 실트, 모래 및 압편 등으로 완전히 분쇄된 상태이다.

7) 연암층

본 지층은 모암인 유문암질 응회암이 부분적으로 풍화되어 형성된 지층으로서 시추공 BB-61 및 63의 위치를 제외한 전역에 5.2m~35.2m 내외의 심도에서 확인되고 있으며, 시추작업시 회수된 코아회수율은 0~25% 정도로 저조한 상태이다.

8) 경암층

본 지층은 시추공 BB-50, 51, 52, 54, 59, 61, 62 및 63의 위치dp 0.3m~44.0m 내외의 심도에서 확인되고 있으며, 시추작업시 회수된 코아회수율은 45~97% 정도이며, RQD는 0~78%이다.

2.2.6 시공관련 자료검토

- 관련자료(대구-부산간 고속도로 민간투자사업 준공도서/시공기록 보고서)를 확인한 결과, 시공관련 자료, 품질관리 관련자료(재료증명서, 품질시험기록, 관리 및 선정시험 기록 등 각종 시험 기록), 시설물의 주요 구조부위에 대한 계측 관련자료 등이 확인되었으며, 시공 중 특이사항이나 사고이력은 없는 것으로 확인되었다.

2.3 기 점검 실시결과 요약

본 교량은 2005년 10월 실시한 초기점검을 시작으로 2015년 3월 정기점검(상반기)까지 공용 기간 중 초기점검 1회, 정밀점검 4회, 정기점검 14회 등을 실시하였으며, 주요 점검이력은 다음 【표 2.3.1】, 【표 2.3.2】과 같다.

2.3.1 기 점검이력

【표 2.3.1】 용산교(대구) 기 점검이력

번호	구 분	점검기간	점검기관	주요 점검결과	상태 등급
1	초기점검	‘05.10.28 ~’ 06.04.25	(주)아워브레인	●양호	A
2	하반기 정기점검	‘06.09.19 ~’ 06.12.30	(주)아워브레인	●신축이음의 차량통과시 진동으로 인한 파손여부, 중분대 파손, 주형 단부의 균열, 교량받침 가동단의 고무재 변위상태, 콘크리트 파손 여부 등이 조사됨	
3	상반기 정기점검	‘07.05.10 ~’ 07.06.30	(주)아워브레인	●신축이음의 차량통과시 진동으로 인한 파손여부, 중분대 파손, 주형 단부의 균열, 교량받침 가동단의 고무재 변위상태, 콘크리트 파손 여부 등이 조사됨	
4	정밀점검	‘07.08.22 ~’ 07.12.20	(주)아워브레인	●신축이음의 차량통과시 진동으로 인한 파손여부, 중분대 파손, 교량받침 가동단의 고무재 변위상태, 배수관 내의 이물질퇴적 여부 등이 조사됨	B
5	상반기 정기점검	‘08.03.10 ~’ 08.06.30	(주)아워브레인	●신축이음의 차량통과시 진동으로 인한 파손여부, 중분대 파손, 주형 단부의 균열, 교량받침 가동단의 고무재 변위상태, 콘크리트 파손 여부 등이 조사됨	
6	하반기 정기점검	‘08.09.30 ~’ 08.12.31	(주)아워브레인	●신축이음의 차량통과시 진동으로 인한 파손여부, 중분대 파손, 주형 단부의 균열, 교량받침 밀림 및 들뜸 여부, 콘크리트 파손 여부 등이 조사됨	
7	상반기 정기점검	‘09.03.31 ~’ 09.06.30	(주)아워브레인	●배수시설 불량에 의한 하부부재의 추가 손상 발생 및 교좌받침 밀림, 가로보 박리 등이 조사됨	
8	정밀점검	‘09.10.01 ~’ 09.12.31	(주)아워브레인	●콘크리트 구조물에 일반적으로 발생하는 미세한 균열(폭 0.1mm ~ 0.2mm), 백태, 재료분리, 콘크리트 파손, A2 신축이음 온도상승시 여유량 부족 등이 조사되었으며 이는 구조물의 내구성저하 현상의 원인이 되고 있음	B

【표 2.3.1】 용산교(대구) 기 점검이력(계속)

번호	구 분	점검기간	점검기관	주요 점검결과	상태 등급
9	상반기 정기점검	‘10.03.08 ~’ 10.06.30	(주)아워브레인	일부 (상,하행선P21, 22, 23)코핑부의 균열부분 미보수, 상행선P15 교량받침 고무재의 밀림, A2 신축이음 여유량부족과 교대/교각부 교량받침 고무재 들뜸, 배수관 관련(막힘,결이석탈락,길이부족) 등이 조사됨	
10	하반기 정기점검	‘10.09.06 ~’ 10.12.31	(주)아워브레인	상행선 P12, P15 교량받침 고무재의 밀림, A2 교각부 교량받침 고무재 들뜸, 배수시설(막힘, 고정고리탈락, 길이부족), 신축이음(상행선 A2측) 이물질 퇴적 등이 조사됨	
11	상반기 정기점검	‘11.02.10 ~’ 11.06.30	(주)아워브레인	교면포장 패임, 배수관 관련 손상, 바닥판 및 신축이음 유간부족, 탄성받침 밀림 등이 조사됨	
12	정밀점검	‘11.07.29 ~’ 11.12.31	(주)아워브레인	바닥판하면 균열(폭 0.1~0.2mm) 및 백태, 주형 외부 국부파손 및 가로보 하면 콘크리트 들뜸, 교대 및 교각 균열(폭 0.1~0.2mm), 누수흔적 및 체수, 교량받침 밀림 및 들뜸, 스토퍼 상호간섭, 신축이음 유간여유량 부족, 방음벽 파손, 배수관 용접부 누수 및 유도배수관 길이부족 등이 조사됨	B
13	상반기 정기점검	‘12.02.20 ~’ 12.06.30	(주)아워브레인	교면포장 라벨링 및 파손, 유도배수관 길이부족, 난간 균열 및 백태, 신축이음 접속도로 이격 및 후타재 균열, 교량받침 Plate 부식, 탄성받침 밀림, 스토퍼 상호간섭, 교대 및 교각 균열(폭 0.1~0.3mm) 등이 조사됨	
14	하반기 정기점검	‘12.08.20 ~’ 12.12.31	(주)아워브레인	미보수된 교면포장 라벨링 및 열상, 유도배수관 길이부족, 배수관 연결재 탈락, 난간 균열 및 백태, 침하, 신축이음 하부 고무흡통 파손, 후타재 균열, 교량받침 Plate 녹발생, 탄성받침 밀림, 스토퍼 상호간섭, 교대 및 교각 균열(폭 0.1~0.3mm) 등이 조사됨	
15	상반기 정기점검	‘13.02.25 ~’ 13.06.30	(주)아워브레인	미보수된 교면포장 라벨링, 배수관 연결재 탈락, 바닥판 하면 균열, 신축이음 하부 고무흡통 파손, 후타재 균열, 교량받침 Plate 녹발생, 탄성받침 밀림, 스토퍼 상호간섭, 교대 및 교각 균열(폭 0.1~0.3mm) 등이 조사됨	

【표 2.3.1】 용산교(대구) 기 점검이력(계속)

번호	구 분	점검기간	점검기관	주요 점검결과	상태 등급
16	정밀점검	‘13.09.09 ~’ 13.12.31	(주)아워브레인	●바닥판 하면 균열 및 백태, 주형외부 미세 균열 및 국부파손, 가로보 콘크리트 들뜸, 교대 및 교각 균열, 누수흔적 및 백태, 탄성 받침 밀림, 무수축물탈 및 받침콘크리트 균열(폭 0.1~0.2mm), 국부파손 및 스토퍼 상호간섭, 교면포장 라벨링, 균열, 패임, 신축이음 유간여유량 부족 및 단차 발생(상 A2), 하부 고무흙통 파손, 방호벽 단차, 배수관 연결재 및 연결고리 탈락 등이며, 일부 구간 탄성받침 밀림(상 P2, P15, 하 P2, P9, P15), 스토퍼 상호간섭, 받침콘크리트 파손, 가로보 하부 콘크리트 들뜸 및 보수부 재손상, 배수관 연결재 탈락 등이 조사됨	B
17	상반기 정기점검	‘14.02.24 ~’ 14.06.30	(주)아워브레인	●바닥판 하면 균열, 백태, 주형 균열, 국부파손, 가로보 콘크리트 들뜸, 교대 및 교각 균열, 체수 및 누수흔적, 백태, 고무재 밀림 및 이탈, 무수축물탈 및 받침콘크리트 균열(폭 0.1~0.2mm), 국부파손, 스토퍼 상호간섭, 교면포장 라벨링, 균열, 패임, 신축이음 유간여유량 부족, 단차 발생(상 A2), 하부 고무흙통 파손, 방호벽 단차, 배수관 연결재 및 연결고리 탈락 등의 손상 외, 교면포장 라벨링, 패임, Plate 도장탈락, 가로보 들뜸 및 보수부 재손상, 배수관 연결재, 연결고리 탈락 등이 조사됨	
18	하반기 정기점검	‘14.08.18 ~’ 14.12.31	(주)아워브레인	●바닥판 하면 균열, 백태, 주형 균열, 가로보 콘크리트 들뜸, 교대 및 교각 균열, 체수 및 누수흔적, 백태, 고무재 밀림, 이탈, 스토퍼 손상, 무수축물탈 및 받침콘크리트 균열, 국부박락, 교면포장 라벨링, 균열, 패임, 신축이음 유간여유량 부족, 단차 발생(상 A2), 하부 고무흙통 손상, 방호벽 단차, 배수관 연결재 및 연결고리 탈락 등이 조사됨	
19	상반기 정기점검	‘15.03.02 ~’ 15.06.30	(주)아워브레인	●미보수 손상인 바닥판 하면 균열 및 망상균열, 주형 손상, 가로보 들뜸 및 손상, 교대 및 교각 균열, 체수 및 누수흔적, 교량받침 무수축물탈 및 받침콘크리트 균열, 스토퍼 간섭, 교면포장 라벨링, 패임, 신축이음 본체 유간 여유량 부족 및 단차 발생(상 A2), 하부 고무재 손상, 방호벽 단차, 배수관 연결재 및 연결고리 탈락 등이 조사됨	

【표 2.3.2】 용산교(부산) 기 점검이력

번호	구 분	점검기간	점검기관	주요 점검결과	상태 등급
1	초기점검	‘05.10.28 ~’ 06.04.25	(주)아워브레인	●양호	A
2	하반기 정기점검	‘06.09.19 ~’ 06.12.30	(주)아워브레인	●신축이음의 차량통과시 진동으로 인한 파손여부, 중분대 파손, 주형 단부의 균 열, 교량받침 가동단의 고무재 변위상태, 콘크리트 파손 여부 등이 조사됨	
3	상반기 정기점검	‘07.05.10 ~’ 07.06.30	(주)아워브레인	●신축이음의 차량통과시 진동으로 인한 파손여부, 중분대 파손, 주형 단부의 균 열, 교량받침 가동단의 고무재 변위상태, 콘크리트 파손 여부 등이 조사됨	
4	정밀점검	‘07.08.22 ~’ 07.12.20	(주)아워브레인	●신축이음의 차량통과시 진동으로 인한 파손여부, 중분대 파손, 교량받침 가동단 의 고무재 변위상태, 배수관 내의 이물 질퇴적 여부 등이 조사됨	B
5	상반기 정기점검	‘08.03.10 ~’ 08.06.30	(주)아워브레인	●신축이음의 차량통과시 진동으로 인한 파손여부, 중분대 파손, 주형 단부의 균 열, 교량받침 가동단의 고무재 변위상태, 콘크리트 파손 여부 등이 조사됨	
6	하반기 정기점검	‘08.09.30 ~’ 08.12.31	(주)아워브레인	●신축이음의 차량통과시 진동으로 인한 파손여부, 중분대 파손, 주형 단부의 균 열, 교량받침 밀림 및 들뜸 여부, 콘크리 트 파손 여부 등이 조사됨	
7	상반기 정기점검	‘09.03.31 ~’ 09.06.30	(주)아워브레인	●배수시설 불량에 의한 하부부재의 추가 손상 발생 및 교좌받침 밀림, 가로보 박 리 등이 조사됨	
8	정밀점검	‘09.10.01 ~’ 09.12.31	(주)아워브레인	●콘크리트 구조물에 일반적으로 발생하는 미세한 균열(폭 0.1mm ~ 0.2mm), 백태, 재 료분리, 콘크리트 파손, A2 신축이음 온 도상승시 여유량 부족 등이 조사되었으며 이는 구조물의 내구성저하 현상의 원인이 되고 있음	B
9	상반기 정기점검	‘10.03.08 ~’ 10.06.30	(주)아워브레인	●일부 (상,하행선P21, 22, 23)코핑부의 균 열부분 미보수, 상행선P15 교량받침 고 무재의 밀림, A2 신축이음 여유량부족과 교대/교각부 교량받침 고무재 들뜸, 배수 관련(막힘,걸이쇠탈락,길이부족) 등이 조 사됨	

【표 2.3.2】 용산교(부산) 기 점검이력(계속)

번호	구 분	점검기간	점검기관	주요 점검결과	상태 등급
10	하반기 정기점검	‘10.09.06 ~’ 10.12.31	(주)아워브레인	●상행선 P12, P15 교량받침 고무재의 밀림, A2 교각부 교량받침 고무재 들뜸, 배수시설(막힘, 고정고리탈락, 길이부족), 신축이음(상행선 A2측) 이물질 퇴적 등이 조사됨	
11	상반기 정기점검	‘11.02.10 ~’ 11.06.30	(주)아워브레인	●교면포장 패임, 배수관련 손상, 바닥판 및 신축이음 유간부족, 탄성받침 밀림 등이 조사됨	
12	정밀점검	‘11.07.29 ~’ 11.12.31	(주)아워브레인	●바닥판하면 균열(폭 0.1~0.2mm) 및 백태, 주형 외부 국부파손 및 가로보 하면 콘크리트 들뜸, 교대 및 교각 균열(폭 0.1~0.2mm), 누수흔적 및 체수, 교량받침 밀림 및 들뜸, 스토퍼 상호간섭, 신축이음 유간여유량 부족, 방음벽 파손, 배수관 용접부 누수 및 유도배수관 길이부족 등이 조사됨	B
13	상반기 정기점검	‘12.02.20 ~’ 12.06.30	(주)아워브레인	●교면포장 라벨링 및 파손, 유도배수관 길이부족, 난간 균열 및 백태, 신축이음 접촉도로 이격 및 후타재 균열, 교량받침 Plate 부식, 탄성받침 밀림, 스토퍼 상호간섭, 교대 및 교각 균열(폭 0.1~0.3mm) 등이 조사됨	
14	하반기 정기점검	‘12.08.20 ~’ 12.12.31	(주)아워브레인	●미보수된 교면포장 라벨링 및 열상, 유도배수관 길이부족, 배수관 연결재 탈락, 난간 균열 및 백태, 침하, 신축이음 하부 고무흙통 파손, 후타재 균열, 교량받침 Plate 녹발생, 탄성받침 밀림, 스토퍼 상호간섭, 교대 및 교각 균열(폭 0.1~0.3mm) 등이 조사됨	
15	상반기 정기점검	‘13.02.25 ~’ 13.06.30	(주)아워브레인	●미보수된 교면포장 라벨링, 배수관 연결재 탈락, 바닥판 하면 균열, 신축이음 하부 고무흙통 파손, 후타재 균열, 교량받침 Plate 녹발생, 탄성받침 밀림, 스토퍼 상호간섭, 교대 및 교각 균열(폭 0.1~0.3mm) 등이 조사됨	

【표 2.3.2】 용산교(부산) 기 점검이력(계속)

번호	구 분	점검기간	점검기관	주요 점검결과	상태 등급
16	정밀점검	‘13.09.09 ~’ 13.12.31	(주)아워브레인	●바닥판 하면 균열 및 백태, 주형외부 미세 균열 및 국부파손, 가로보 콘크리트 들뜸, 교대 및 교각 균열, 누수흔적 및 백태, 탄성받침 밀림, 무수축물탈 및 받침콘크리트 균열(폭 0.1~0.2mm), 국부파손 및 스톱퍼 상호간섭, 교면포장 라벨링, 균열, 패임, 하부 고무흡통 파손, 방호벽 단차, 배수관 연결재 및 연결고리 탈락 등이며, 일부 구간 탄성받침 밀림(상 P2, P15, 하 P2, P9, P15), 스톱퍼 상호간섭, 받침콘크리트 파손, 가로보 하부 콘크리트 들뜸 및 보수부 재손상, 배수관 연결재 탈락 등이 조사됨	B
17	상반기 정기점검	‘14.02.24 ~’ 14.06.30	(주)아워브레인	●바닥판 하면 균열, 백태, 주형 균열, 국부 파손, 가로보 콘크리트 들뜸, 교대 및 교각 균열, 체수 및 누수흔적, 백태, 고무재 밀림 및 이탈, 무수축물탈 및 받침콘크리트 균열(폭 0.1~0.2mm), 국부파손, 스톱퍼 상호간섭, 교면포장 라벨링, 균열, 패임, 신축이음 유간여유량 부족, 하부 고무흡통 파손, 방호벽 단차, 배수관 연결재 및 연결고리 탈락 등의 손상 외, 교면포장 라벨링, 패임, Plate 도장탈락, 가로보 들뜸 및 보수부 재손상, 배수관 연결재, 연결고리 탈락 등이 조사됨	
18	하반기 정기점검	‘14.08.18 ~’ 14.12.31	(주)아워브레인	●바닥판 하면 균열, 백태, 주형 균열, 가로보 콘크리트 들뜸, 교대 및 교각 균열, 체수 및 누수흔적, 백태, 고무재 밀림, 이탈, 스톱퍼 손상, 무수축물탈 및 받침콘크리트 균열, 국부박락, 교면포장 라벨링, 균열, 패임, 신축이음 유간여유량 부족, 하부 고무흡통 손상, 방호벽 단차, 배수관 연결재 및 연결고리 탈락 등이 조사됨	
19	상반기 정기점검	‘15.03.02 ~’ 15.06.30	(주)아워브레인	●미보수 손상인 바닥판 하면 균열 및 망상 균열, 주형 손상, 가로보 들뜸 및 손상, 교대 및 교각 균열, 체수 및 누수흔적, 교량 받침 무수축물탈 및 받침콘크리트 균열, 스톱퍼 간섭, 교면포장 라벨링, 패임, 하부 고무재 손상, 방호벽 단차, 배수관 연결재 및 연결고리 탈락 등이 조사됨	

2.3.2 기 점검 실시결과(2013년 12월)

가. 대구방향

1) 외관조사

위 치		손 상 내 용	개 소	수 량	비 고
용 산 교 (대구)	바닥판	균열(cw=0.3미만)	54	53.20	m
		망상균열	7	28.00	m ²
		누수흔적, 백태	3	0.70	m ²
		물 끓기흠 미제거	1	1.00	m
	거더	균열(cw=0.3미만)	78	62.00	m
		망상균열	3	4.10	m ²
		콘크리트 파손, 박리	9	0.23	m ²
	가로보/세로보	균열(cw=0.3미만)	5	3.30	m
		균열(cw=0.3이상)	3	0.80	m
		재료분리, 박리	8	0.49	m ²
	교대 및 교각	균열(cw=0.3미만)	30	22.30	m
		균열(cw=0.3이상)	1	1.50	m
		망상균열 및 파손	5	1.79	m ²
		이물질 퇴적	10	1.89	m ²
		누수흔적, 백태	5	7.90	m ²
		재료분리	9	3.85	m ²
		체 수	8	9.48	m ²
		교각 표지판 파손	5	5	개소
		간격재 미 제거	2	2	개소
	교량받침	균열(cw=0.3미만)	65	10.18	m
		균열(cw=0.3이상)	26	3.20	m
		물탈파손	6	0.08	m ²
		탄성받침 밀림	12	12	개소
		탄성받침 박리	4	4	개소
		탄성받침 들뜸	8	8	개소
		스토퍼 유간부족	7	7	개소
		받침콘크리트 파손	3	0.06	m ²
		플레이트 부식, 들뜸	239	239	개소
	신축이음	균열(cw=0.3미만)	103	51.50	m
		파 손	7	0.46	m ²
		이물질 퇴적	16	21.00	m ²
		접속부 이격	1	2.00	m

(계속)

위 치		손 상 내 용	개 소	수 량	비 고
용 산 교 (대구)	교면포장	포트홀, 재패임, 파손	24	2.02	m ²
		라벨링	8	15.90	m ²
	배수시설	배수관 연결핀 탈락	5	5	개소
		배수관 용접부 누수	2	2	개소
		배수관 연결 불량	1	1	개소
		유도배수관길이부족	8	8	개소
	난 간	균열(cw=0.3미만)	6	11.60	m
		망상균열, 백태	8	7.08	m ²
		중분대 상면 파손	6	53.00	m ²
		표지판 탈락	11	11	개소
		텔리네이트 파손	2	2	개소
		방음벽 파손	1	1.00	m ²
	기타	차수판 앵커,볼트 탈락 및 풀림	8	8	개소
		슬라브 접합부 백업재 탈락	6	6	개소

2) 비파괴시험

구 분	위 치	시험결과	비 고	검 토
콘크리트 강도시험	바닥판	·반발경도법 : 41.1~43.7MPa	·설계강도 : 40.0MPa	양호
	교대	·반발경도법 : 25.0~25.6MPa	·설계강도 : 24.0MPa	양호
	교각	·반발경도법 : 24.9~27.4MPa	·설계강도 : 24.0MPa	양호
탄산화시험	바닥판	·탄산화깊이 : 5~7mm ·피복두께 : 40mm ·평가등급 : a	· a등급 : 탄산화 잔여깊이 30mm이상	양호
	교각	·탄산화깊이 : 15~19mm ·피복두께 : 100mm ·평가등급 : a		

3) 상태평가

부재의 분류		상부구조			기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
경간	구조형식	바닥판	거더	2차 부재	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화 (상)	탄산화 (하)
1	PSC I형교	b	b	c	b	c	b	b	b	b	Q	a	a
2	PSC I형교	a	b	b	b	a	b	-	b	a	Q	a	a
3	PSC I형교	b	b	b	b	a	a	-	c	b	Q	a	a
4	PSC I형교	b	b	c	b	a	a	b	b	b	Q	a	a
5	PSC I형교	b	b	c	b	c	a	-	b	b	Q	a	a
6	PSC I형교	b	b	b	b	a	a	-	a	c	Q	a	a
7	PSC I형교	a	b	b	b	c	a	c	c	b	Q	a	a
8	PSC I형교	b	b	c	b	c	a	-	b	b	Q	a	a
9	PSC I형교	b	b	b	a	a	a	-	b	a	Q	a	a
10	PSC I형교	b	a	b	b	a	a	b	c	b	Q	a	a
11	PSC I형교	b	a	c	b	a	a	-	b	b	Q	a	a
12	PSC I형교	a	b	c	b	a	a	-	b	b	Q	a	a
13	PSC I형교	b	b	b	b	a	a	b	c	b	Q	a	a
14	PSC I형교	b	a	c	b	a	c	-	b	a	Q	a	a
15	PSC I형교	b	b	a	b	a	c	-	b	b	Q	a	a
16	PSC I형교	b	a	b	a	a	c	b	c	b	Q	a	a
17	PSC I형교	b	a	a	a	a	b	-	b	a	Q	a	a
18	PSC I형교	a	a	a	b	a	b	-	b	a	Q	a	a
19	PSC I형교	a	a	a	a	c	a	b	b	b	Q	a	a
20	PSC I형교	a	a	b	a	a	a	-	a	b	Q	a	a
21	PSC I형교	b	b	b	b	a	b	-	b	b	Q	a	a
22	PSC I형교	b	a	b	b	a	b	b	c	b	Q	a	a
23	PSC I형교	b	b	c	b	c	a	-	b	b	Q	a	a
24	PSC I형교	b	b	c	b	c	c	-	b	b	Q	a	a
25	PSC I형교	-	-	-	-	-	-	b	b	a	Q	a	a
평균		0.175	0.163	0.258	0.179	0.188	0.175	0.222	0.240	0.184	-	0.100	0.100
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
평균x가중치 /가중치합		0.032	0.033	0.013	0.013	0.006	0.004	0.020	0.022	0.037	-	0.004	0.003

결합도 점수	0.184
상태 등급	B

4) 종합결론

2013년 하반기 용산교(대구) 정밀점검 결과, 전반적인 용산교의 상태는 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인 “B” 등급의 상태로서, 일부 기존 손상에 대한 보수가 실시된 것으로 조사되었다.

외관조사시 나타난 주된 손상은 바닥판 하면 균열 및 백태, 주형외부 미세균열 및 국부 파손, 가로보 콘크리트 들뜸, 교대 및 교각 균열, 누수흔적 및 백태, 탄성받침 밀림, 무수축 몰탈 및 받침콘크리트 균열(폭 0.1~0.2mm), 국부파손 및 스토퍼 상호간섭, 교면포장 라벨링, 균열, 패임, 신축이음 유간여유량 부족 및 단차 발생(상 A2), 하부 고무흙통 파손, 방호벽 단차, 배수관 연결재 및 연결고리 탈락 등이며, 일부 구간 탄성받침 밀림(상 P2, P15, 하 P2, P9, P15), 스토퍼 상호간섭, 받침콘크리트 파손, 가로보 하부 콘크리트 들뜸 및 보수부 재손상, 배수관 연결재 탈락 등의 추가 손상이 발생된 것으로 조사되었다. 상기 손상은 대부분 공용중 일반적으로 발생 가능한 손상들이나, 내구성 확보 차원의 적절한 보수가 필요하며, 특히, 탄성받침 밀림, 신축이음 유간여유량 부족 및 단차의 경우 적절한 조치 후 지속적인 점검을 통하여 손상의 진전유무를 확인하는 것이 필요하다.

나. 부산방향

1) 외관조사

위 치		손 상 내 용	개 소	수 량	비 고
용 산 교 (부산)	바닥판	균열(cw=0.3미만)	26	33.60	m
		누수, 백태	19	1.76	m ²
		콘크리트 파손	2	0.10	m ²
		망상균열	4	26.50	m ²
	거 더	균열(cw=0.3미만)	52	44.50	m
		이물질 퇴적	2	0.80	m ²
		콘크리트 파손, 박리	7	0.30	m ²
	가로보/세로보	균열(cw=0.3미만)	8	6.00	m
		박 리	4	0.44	m ²
		철근노출, 재료분리	3	0.22	m ²
	교대 및 교각	균열(cw=0.3미만)	32	32.30	m
		망상균열	3	4.20	m ²
		콘크리트 파손	4	0.60	m ²
		재료분리	1	6.00	m ²
		백태	7	3.98	m ²
		누수흔적, 체수	17	10.76	m ²
		이물질 퇴적	6	18.30	m ²
		간격재 미제거	3	3	개소
	교량받침	몰탈균열(cw=0.3미만)	31	3.90	m
		받침균열(cw=0.3미만)	27	2.95	m
		콘크리트 파손	2	0.02	m ²
		탄성받침 들뜸	4	4	개소
		탄성받침 밀림	11	11	개소
		스토퍼 유간부족	3	3	개소
		Plate 부식	232	232	개소
	신축이음	후타재 균열(cw=0.3미만)	153	76.20	m
		콘크리트 파손	1	5.00	m ²
		이물질 퇴적	9	21.00	m
		누 수	2	2	개소
	교면포장	포트홀, 보수부밀림	9	0.21	m ²
		라벨링	16	73.00	m ²
		패임	3	6.11	m ²
		접속도로 파손	1	0.05	m ²

1) 외관조사(계속)

위 치		손 상 내 용	개 소	수 량	비 고
용 산 교 (부산)	배수시설	배수구 막힘	1	1	개소
		배수관연결재탈락	3	3	개소
		배수관연결핀탈락	1	1	개소
		유도배수관길이부족	6	6	개소
		유도배수관연결불량	1	1	개소
		배수관연결부 누수	1	1	개소
	난 간	균열(cw=0.3미만)	4	1.40	m
		콘크리트 백태	2	0.65	m ²
		표지판 탈락	17	17	개소
	기타	차수판 앵커,너트,볼트 탈락	7	7	개소
		슬라브 접합부 백업재 탈락	5	5	개소

2) 비파괴시험

구 분	위 치	시험결과	비 고	검 토
콘크리트 강도시험	바닥판	·반발경도법 : 41.4~43.8MPa	·설계강도 : 27.0MPa	양호
	교대	·반발경도법 : 24.8~25.9MPa	·설계강도 : 24.0MPa	양호
	교각	·반발경도법 : 24.6~27.5MPa	·설계강도 : 24.0MPa	양호
탄산화시험	바닥판	·탄산화깊이 : 4~5mm ·피복두께 : 40mm ·평가등급 : a	· a등급 : 탄산화 잔여깊이 30mm이상	양호
	교각	·탄산화깊이 : 18~21mm ·피복두께 : 100mm ·평가등급 : a		

3) 상태평가

부재의 분류		상부구조			기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
경간	구조형식	바닥판	거더	2차 부재	포장	배수	난간 연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	탄산화 (상)	탄산화 (하)
1	PSC I형교	a	b	b	b	c	a	b	b	b	Q	a	a
2	PSC I형교	b	a	b	b	a	a	-	c	a	Q	a	a
3	PSC I형교	a	b	b	b	c	a	-	c	a	Q	a	a
4	PSC I형교	a	b	b	b	c	a	b	b	b	Q	a	a
5	PSC I형교	a	b	c	b	a	a	-	b	b	Q	a	a
6	PSC I형교	a	a	b	b	a	b	-	b	b	Q	a	a
7	PSC I형교	a	b	b	a	a	a	b	c	b	Q	a	a
8	PSC I형교	b	a	c	b	a	b	-	b	b	Q	a	a
9	PSC I형교	b	a	b	b	a	a	-	b	b	Q	a	a
10	PSC I형교	b	b	b	b	a	b	b	c	b	Q	a	a
11	PSC I형교	b	b	b	b	a	a	-	b	b	Q	a	a
12	PSC I형교	a	a	b	a	a	a	-	b	b	Q	a	a
13	PSC I형교	b	a	b	b	a	a	b	c	b	Q	a	a
14	PSC I형교	b	a	b	a	c	a	-	b	c	Q	a	a
15	PSC I형교	b	b	a	b	a	a	-	b	b	Q	a	a
16	PSC I형교	b	b	b	b	a	b	b	c	b	Q	a	a
17	PSC I형교	b	b	b	b	c	a	-	b	c	Q	a	a
18	PSC I형교	b	a	a	b	a	a	-	a	a	Q	a	a
19	PSC I형교	b	a	a	b	a	a	b	b	b	Q	a	a
20	PSC I형교	b	b	a	b	a	a	-	b	b	Q	a	a
21	PSC I형교	b	a	a	a	a	b	-	b	a	Q	a	a
22	PSC I형교	b	a	b	b	c	a	b	c	c	Q	a	a
23	PSC I형교	b	a	b	a	a	a	-	b	b	Q	a	a
24	PSC I형교	b	b	b	a	c	b	-	b	b	Q	a	a
25	PSC I형교	-	-	-	-	-	-	b	b	a	Q	a	a
평균		0.171	0.150	0.196	0.175	0.188	0.125	0.200	0.252	0.204	-	0.100	0.100
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
평균x가중치 /가중치합		0.031	0.030	0.010	0.012	0.006	0.003	0.018	0.023	0.041	-	0.004	0.003

결합도 점수	0.179
상태 등급	B

4) 종합결론

2013년 하반기 용산교(부산) 정밀점검 결과, 전반적인 용산교의 상태는 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인 “B” 등급의 상태로서, 일부 기존 손상에 대한 보수가 실시된 것으로 조사되었다.

외관조사시 나타난 주된 손상은 바닥판 하면 균열 및 백태, 주형외부 미세균열 및 국부 파손, 가로보 콘크리트 들뜸, 교대 및 교각 균열, 누수흔적 및 백태, 탄성받침 밀림, 무수축 몰탈 및 받침콘크리트 균열(폭 0.1~0.2mm), 국부파손 및 스토퍼 상호간섭, 교면포장 라벨링, 균열, 패임, 신축이음 유간여유량 부족 및 단차 발생(상 A2), 하부 고무흙통 파손, 방호벽 단차, 배수관 연결재 및 연결고리 탈락 등이며, 일부 구간 탄성받침 밀림(상 P2, P15, 하 P2, P9, P15), 스토퍼 상호간섭, 받침콘크리트 파손, 가로보 하부 콘크리트 들뜸 및 보수부 재손상, 배수관 연결재 탈락 등의 추가 손상이 발생된 것으로 조사되었다. 상기 손상은 대부분 공용중 일반적으로 발생 가능한 손상들이나, 내구성 확보 차원의 적절한 보수가 필요하며, 특히, 탄성받침 밀림, 신축이음 유간여유량 부족 및 단차의 경우 적절한 조치 후 지속적인 점검을 통하여 손상의 진전유무를 확인하는 것이 필요하다.

2.4 보수·보강 이력

【표 2.4.1】 용산교(대구) 보수·보강 이력

구분	공사기간	설계자	시공자	보수·보강공법/내용	공사금액(원)
보수	‘07.12	-	대우건설(주)	교대 표면처리	-
보수	‘08.08	-	대우건설(주)	교면포장 패칭보수, 신축이음 단면보수	-
보수	‘09.04	-	대우건설(주)	받침(A2), 프리셋팅, 스톱퍼설치	-
보수	‘10.05	-	대우건설(주)	방호벽, 바닥판하면, 교대/교각, 받침 표면처리, 단면보수, 실란트충전	-
보수	‘11.06	-	대우건설(주)	배수관 정비	-
보수	‘11.07	-	대우건설(주)	바닥판하면 표면처리, 교대/교각, 받침 단면보수	-
보수	‘11.10	-	대우건설(주)	받침(P15) 프리셋팅	-
보수	‘12.04	-	대우건설(주)	배수관 정비	-
보수	‘12.06	-	대우건설(주)	교면포장 재포장, 방호벽, 받침, 교각, 바닥판 균열보수	-
보수	‘12.12	-	대우건설(주)	배수관 정비	-
보수	‘13.04	-	대우건설(주)	유도배수관 정비	-
보수	‘13.09	-	대우건설(주)	받침 정비	-
보수	‘13.09	-	대우건설(주)	교대/교각 균열보수	-
보수	‘14.06	-	대우건설(주)	교면포장 패칭보수, 유도배수관 정비	-
보수	‘14.12	-	대우건설(주)	받침 프리세팅(상.하 P12)	-
보수	‘15.03	-	대우건설(주)	받침 정비, 재도장	-

【표 2.4.2】 용산교(부산) 보수·보강 이력

구분	공사기간	설계자	시공자	보수·보강공법/내용	공사금액(원)
보수	'07.12	-	대우건설㈜	교대 표면처리	-
보수	'08.08	-	대우건설㈜	교면포장 패칭보수, 신축이음 단면보수	-
보수	'09.04	-	대우건설㈜	받침(A2), 프리셋팅, 스토퍼설치	-
보수	'10.05	-	대우건설㈜	방호벽, 바닥판하면, 교대/교각, 받침 표면처리, 단면보수, 실란트충전	-
보수	'11.06	-	대우건설㈜	배수관 정비	-
보수	'11.07	-	대우건설㈜	바닥판하면 표면처리, 교대/교각, 받침 단면보수	-
보수	'11.10	-	대우건설㈜	받침(P15) 프리셋팅	-
보수	'12.04	-	대우건설㈜	배수관 정비	-
보수	'12.06	-	대우건설㈜	교면포장 재포장, 방호벽, 받침, 교각, 바닥판 균열보수	-
보수	'12.12	-	대우건설㈜	배수관 정비	-
보수	'13.04	-	대우건설㈜	유도배수관 정비	-
보수	'13.09	-	대우건설㈜	받침 정비	-
보수	'13.09	-	대우건설㈜	교대/교각 균열보수	-
보수	'14.06	-	대우건설㈜	교면포장 패칭보수, 유도배수관 정비	-
보수	'14.12	-	대우건설㈜	받침 프리세팅(상.하 P12)	-
보수	'15.03	-	대우건설㈜	받침 정비, 재도장	-
보수	'15.12	-	대우건설㈜	교량배수파이프 연결고리 탈락부 보수(22개소)	-

2.5 내진설계 및 보강 여부

자료검토 결과 “교량구조물에 대한 내진보완설계(2001년)”를 실시하여 내진설계가 적용된 것으로 확인되었다.

가. 설계 개요 및 조건

- 1) 내진해석방법 : 다중모드 스펙트럼해석법
- 2) 지진 구역계수 = 0.11
- 3) 내진 1등급 → 위험도계수(I) : 1.4
- 4) 가속도계수(A) = 0.154
- 5) 지반계수(S) = 1.2
- 6) 사용프로그램 : SAP 2000

나. 내진해석 결과 요약

구 분	연결부(tonf)			받침용량(tonf) (수직력)	비 고
	작용력	허용력	판정		
교대 A1	31.01	33.00	O.K	135	
교각 P1	5.97	16.50	O.K	135	
교각 P2	9.38	16.50	O.K	135	
교각 P3	24.49	24.80	O.K	135	
교각 P4	9.81	16.50	O.K	135	
교각 P5	12.49	16.50	O.K	135	
교각 P6	16.31	16.50	O.K	135	
교각 P7	10.01	16.50	O.K	135	
교각 P8	10.35	16.50	O.K	135	
교각 P9	19.56	21.70	O.K	135	
교각 P10	10.47	16.50	O.K	135	
교각 P11	11.11	16.50	O.K	135	
교각 P12	13.81	16.50	O.K	135	
교각 P13	11.44	16.50	O.K	135	
교각 P14	11.96	16.50	O.K	135	
교각 P15	13.41	16.50	O.K	135	
교각 P16	11.62	16.50	O.K	135	
교각 P17	11.66	16.50	O.K	135	
교각 P18	12.20	16.50	O.K	135	
교각 P19	12.17	16.50	O.K	135	
교각 P20	12.38	16.50	O.K	135	
교각 P21	15.49	16.50	O.K	135	
교각 P22	12.75	16.50	O.K	135	
교각 P23	8.71	16.50	O.K	135	
교대 A2	22.66	24.80	O.K	135	

2.6 자료분석 결과요약

본 과업의 효과적인 용역 수행을 위하여 건설관련 자료(대구~부산간 고속도로 민간투자사업(9공구))와 유지관리 자료(기 정밀점검 결과, 보수·보강자료 등) 등을 입수하였으며, 수집 자료를 검토한 결과 및 진단과업 진행방향은 다음 【표 2.6.1】과 같다.

【표 2.6.1】 자료분석 결과요약

구 분	수집 자료	자료분석 결과	진단과업 진행방향
건 설 관 련 자 료	◇ 준공도면 및 구조계산서 : 대구-부산간 고속도로 민간 투자사업 준공도서 - 실시설계 종합보고서 - 토질 및 지반보고서 - 준공내역서, 수량산출서 - 구조 및 수리계산서 - 토질조사보고서 - 설계도면	◇ 구조계산서 및 구조물도, 일반보고서는 설계당시 기준에 준하여 작성된 것으로 확인됨 ◇ 구조계산서 및 구조물도의 구조물 치수는 동일한 것으로 확인됨 ◇ 주요 설계변경 내용 및 시공 시 문제점이 없는 것으로 확인됨	◇ 본 검토 자료는 교량 내구성 시험 및 구조물 발생 손상의 원인분석에 기초자료로 활용 ⇒ 현장 조사자료와 수집자료가 상이할 경우 현장조사 자료를 기준으로 과업진행
유 지 관 리 자 료	◇ 정밀점검 보고서 (2013.12) ◇ 정기점검 보고서 (2015.06) ◇ 보수보강 이력 - 시설물 관리대장 - 시설물정보관리종합시스템 보수 및 점검이력	◇ 탄성받침 밀림(대구방향 P2, P15, 부산방향 P2, P9, P15) ◇ 스토퍼 간섭 ◇ 신축이음 본체 유간 부족(대구방향 A2), 단차 ◇ P21 코핑부 표면오염 ◇ 내구성 조사결과, 설계기준 이상으로 양호한 상태임 ◇ 교면포장 패칭보수 및 유도 배수관 정비 ◇ 받침 프리세팅 ◇ 받침 정비, 재도장 ◇ 배수관 연결고리 탈락부 보수(22개소)	◇ 전회 점검결과와 금회 진단 결과를 비교·검토하여 추가 손상 및 진전 여부를 확인하여 대책방안 마련 ◇ 전회 점검결과와 비교·검토하여 내구성 저하 여부 확인 ◇ 구조물의 제원변경확인 및 추가손상 발생에 대한 상세 구조해석을 실시하여 안정성 확보여부 확인 ◇ 보수부 상태 확인

제 3장 현장조사 및 시험

3.1 개 요

3.2 외관조사 결과(대구방향)

3.3 외관조사 결과(부산방향)

3.4 콘크리트 내구성조사

3.5 현장조사 및 시험결과 요약

제 3장 현장조사 및 시험

3.1 개 요

용산교(대구, 부산)는 경상남도 김해시 상동면 여차리(부산기점 22.822 ~ 23.543km) 일원에 위치하고 있으며, 2005년 12월에 준공된 교량으로 여차로와 여차천을 횡단하고 있다.

교량은 직선교로 시공되어져 있으며, 총연장은 720.00m(8@(3@30)=720.0m)이고, 폭원은 상·하행선 각각 12.15m(2차로)이며, 상부구조는 3경간 연속의 PSC Beam교로 이루어져 있다.

하부구조는 교대 : 역T형, 교각 : T형으로 시공되어져 있으며, 기초는 A1, P1, P22, P23은 직접기초, 그 외 기초는 강관 말뚝기초로 시공되어져 있다.

본 시설물에 대한 외관조사는 대상교량의 물리적, 기능적 결함을 발견하고 안전성을 판단함을 목적으로 교량부재 전체에 대하여 가능한 한 근접한 상태에서 육안조사를 실시함을 원칙으로 하였다. 따라서, 사전 현장답사를 통해 주변 여건을 파악하여 현장 접근에 필요한 접근 방법 및 장비 동원과 그에 따른 일정계획을 수립하고, 기초자료의 수집 및 분석을 통한 주요 손상을 파악하는 등의 사전검토를 통하여 주요 손상을 파악한 후 『안전점검 및 정밀안전진단 세부지침_교량편(2010.12, 국토해양부/한국시설안전공단)』의 실시요령에 따라 시설물에 내재되어 있는 위험요인이나 시설물의 기능 및 성능 저하, 상태 등을 신속·정확하게 검사·평가하는 데 주안점을 두고 외관조사 방향을 결정하였다.

본 교량의 하천구간의 외관조사는 교량점검차를 이용하였으며, 하천 외 구간은 고소점검차를 이용하여 하부도로에서 구조물에 최대한 근접하여 외관조사를 실시하였다.

본 장에서는 외관조사 결과 확인된 결함과 손상 상태에 대하여 교량의 구성 부재별로 사진을 첨부하여 설명하고, 발생 원인을 분석하여 보수·보강 및 유지관리 방안을 마련하는 데 참고할 수 있도록 하였으며, 전체 부재에 대한 외관조사망도를 작성하여 향후 교량의 점검 및 유지관리시 효율적으로 활용할 수 있도록 하였다.

【표 3.1.1】 부재별 조사항목

구 분		조 사 항 목	비 고
상부 구조	바닥판	- 콘크리트 균열, 철근부식, 철근노출, 박락, 파손, 재료분리 - 누수, 백태, 표면오염	
	거더	- 박리, 박락(파손), 철근노출, 백태 - 받침부 파손, 복부 사인장 균열, 연속교 상단 휨균열 - 중앙부 휨균열, 쉬스판 노출 및 파손, 복부의 강선방향 균열 - 정착부 균열 및 파손	
하부 구조	교대	- 콘크리트 균열, 철근부식, 철근노출, 누수, 백태, 박락, 파손, 재료분리 - 교대의 이동 및 회전 유무 - 거더 또는 바닥판과 협착 유무	
	교각	콘크리트 균열, 철근부식, 철근노출, 박락, 파손, 재료분리	
	기초	세굴, 침하, 파손, 침식	
교면포장		균열, 요철, 단차, 포트홀, 물고임(체수)	
배수시설		파손, 배수관 길이 부족, 배수관 주변 및 이음부 누수, 배수구 위치불량	
연석 및 난간		균열, 철근부식, 철근노출, 박락, 파손, 백태	
교량 받침	강재 받침	균열, 부식, 변형, 파손	
	기타	유간 부족, 편기, 수평불량, 가동불량, 교량받침 설치오류, 앵커볼트 파손	
신축이음		- 본체의 파손, 부식, 누수, 이상음 및 진동, 유간 부족 - 후타재의 균열, 파손, 단차 - 후타재와 포장면 사이 이격	



교량점검차를 이용한 조사



고소점검차를 이용한 조사

【사진 3.1.1】 점검차를 이용한 근접 육안조사

3.2 외관조사 결과(대구방향)

3.2.1 상부구조

가. 바닥판

1) 부재의 개요

- 용산교(대구)의 바닥판은 철근콘크리트 구조로 시공되어 있고, 좌·우 캔틸레버부 하면에는 외부로부터의 우수유입을 방지하기 위해 물끊기 홈이 전 구간에 걸쳐 설치되어 있다.
- 바닥판의 외관조사는 근접조사를 위해 교량점검차 및 고소점검차를 이용하여 조사하였다.



【사진 3.2.1】 바닥판 전경(대구)

2) 외관조사 결과


- 바닥판하면에 대한 외관조사결과, 망상균열 중·횡방향 균열, 누수/백태, 재료분리, 물끊기 홈 미설치 등의 손상이 조사되었다.
- 바닥판하면에 발생한 균열은 0.1mm이하의 망상 및 중·횡방향 균열로 균열 폭, 발생위치 및 형태 등을 고려할 때, 시공초기 온도 및 건조수축에 의해 발생한 비구조적 균열로 판단되며, 누수/백태 손상은 상·하행선 종조인트 유간부 실링재 손상, 방호벽 및 바닥슬래브 접속이음 시공불량부에 우수가 유입되어 발생한 손상으로 조사되었다
- 재료분리, 물끊기 홈 미설치 손상은 시공시 정밀 시공 미흡에 의한 손상으로 조사되었다.

【표 3.2.1】 바닥판 외관조사 결과(대구)

구 분	균열(0.2mm이하) (m/개소),	균열/백태 (m/개소)	망상균열 (㎡/개소)	재료분리 (㎡/개소)	백태 (㎡/개소)	물끓기흠 미시공 (m/개소)	방호벽/슬래브 접속이음부 누수(m/개소)
S1	7.5/3	0.3/1	182.7/7	-	-	-	-
S2	-	-	104.4/4	-	-	-	-
S3	0.3/1	-	160.38/10	-	-	-	-
S4	19.4/14	-	10.38/4	-	-	-	-
S5	24.9/11	-	39.96/3	-	-	-	-
S6	17.2/5	-	-	-	-	-	-
S7	3.2/2	-	-	-	-	-	-
S8	21.4/10	-	3.24/1	-	-	-	-
S9	44.0/15	-	3.00/1	-	-	-	-
S10	-	-	12.00/2	-	-	-	-
S11	-	-	-	-	-	-	-
S12	-	-	-	-	-	-	-
S13	7.2/2	-	7.20/1	-	-	-	-
S14	28.5/15	-	37.80/4	3.24/1	-	-	-
S15	21.2/7	-	83.16/9	-	-	0.6/2	-
S16	-	-	-	-	0.18/1	-	-
S17	8.8/3	-	-	-	0.21/1	-	-
S18	-	-	34.92/2	-	-	-	-
S19	-	-	26.10/1	-	-	-	30.0/1
S20	-	-	-	-	-	-	-
S21	11.9/5	-	105.30/8	-	-	-	7.5/1
S22	-	-	167.04/8	-	-	-	11.0/2
S23	1.2/1	-	184.32/8	-	-	-	6.0/1
S24	1.5/1	-	108.00/6	-	-	-	18.0/2
합 계	218.2/95	0.3/1	1,269.90/79	3.24/1	0.39/2	0.6/2	72.5/7



【사진 3.2.2】 바닥판 손상현황(대구)

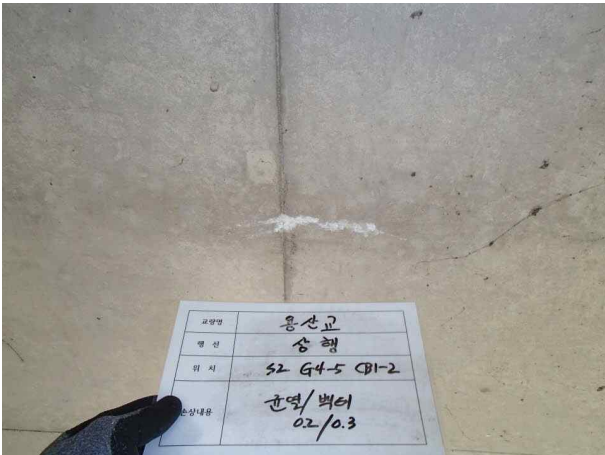	
방호벽 및 바닥판 접속이음부 누수/백태(S19)	물끊기 홈 미설치(S15)
	
균열/백태(S1)	재료분리(S14)


【사진 3.2.2】 바닥판 손상현황(대구, 계속)

3) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 바닥판하면에 대하여 기 점검 결과를 토대로 주요 손상의 진전여부를 검토한 결과, 기 점검 시 조사된 균열에 대해 일부 보수가 이루어졌으나 0.2mm이하의 단속적인 종·횡방향 균열 및 망상균열 등의 손상이 증가된 것으로 조사되었으며, 균열의 발생 형태 및 균열폭 등을 고려할 때 시공초기 발생된 미세균열이 금회 진단시 점검장비 등을 이용한 근접조사에 의해 추가로 조사된 것으로 판단된다.

【표 3.2.2】 바닥판 하면 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀안전진단	비 고
균열(0.2mm)	53.2m	218.2m	
망상균열	28.00㎡	1,269.90㎡	

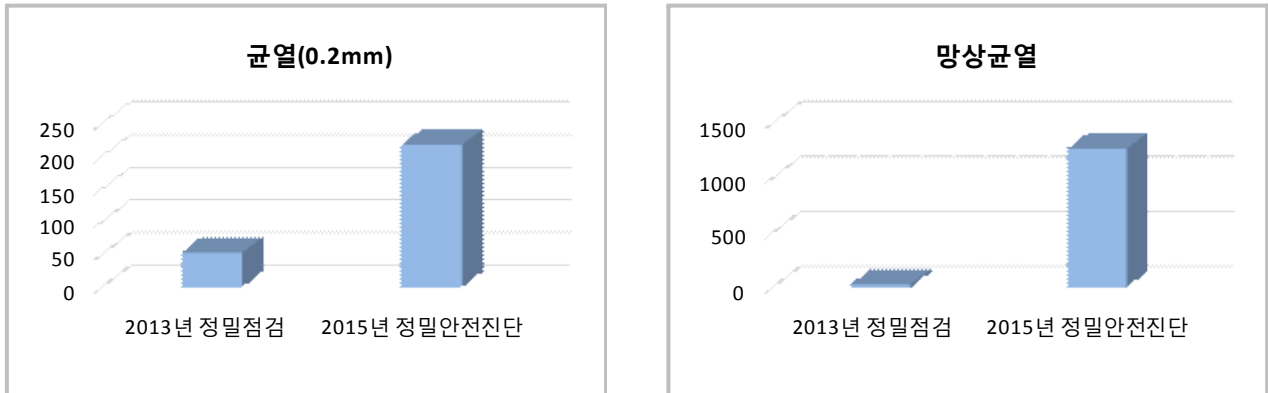

【그림 3.2.1】 바닥판 하면 기 점검 결과 비교(대구)

4) 검토의견

- 조사된 균열은 비구조적 균열로 균열폭이 작고 경미하나 내구성 확보를 위해 표면처리가 바람직하며, 누수/백태, 재료분리 손상은 미관 및 내구성 확보를 위해 누수/백태 손상에 대해 표면처리를 실시하고 재료분리 손상에 대해 단면보수가 바람직하다.
- 상·하행선 종조인트 유간부 누수는 공용기간 증가에 따른 추가 손상 발생 가능성이 높아 교량의 내구성 확보를 위해 유간부 실링처리가 바람직하며, 방호벽 및 바닥판 접속 이음부 누수는 포장층내로 유입된 우수가 이음부의 접속 불량부를 통해 발생한 손상으로 지속적인 손상 증대가 우려되므로 상부 포장층 일부 구간 절개 후 충전 및 주입보수가 필요하다.
- 물끊기 홈 미설치는 공용시 물끊기 미설치 구간을 통해 바닥판하면으로 우수가 유입되어 바닥판하면 열화를 촉진시킬 가능성이 있어 물끊기 홈 설치가 바람직하다.

나. PSC Beam

1) 부재의 개요

- PSC Beam은 Prestress Force에 의해 상부 하중을 지지하는 주요 부재로 용산교(대구)에 총 5열이 배치되어 있으며, PSC Beam에 대한 점검은 휨 및 전단부의 구조적 균열, 정착부의 균열, 파손 등 안전성에 미치는 손상에 대해 중점적으로 점검을 시행하였고, 박리, 박락, 철근노출 등 내구성 및 사용성에 영향을 미치는 일반적 결함에 대하여 조사를 수행하였다.
- PSC Beam 점검은 바닥판과 동일한 방법으로 교량점검차 및 고소점검차를 이용하여 근접육안조사를 실시하였다.



【사진 3.2.3】 PSC Beam 전경(대구)

2) 외관조사 결과

- PSC Beam 조사결과, PSC Beam에 발생한 손상은 0.2mm이하 균열 및 망상균열, 재료분리, 파손, 페콘크리트 퇴적 등의 손상이 조사되었다.
- 발생한 균열은 대부분 Beam 단부의 정착부 위치에 발생하였으나 균열폭이 작고 발생 형태 및 위치 등이 불규칙하게 발생되어 표면부에 발생한 비구조적 균열로 판단되며, 망상균열은 온도 및 건조수축에 의해 발생한 균열로 판단된다.
- 재료분리는 시공시 타설미흡에 의해 발생한 손상이며, 파손은 인양 홀 주변 손상으로 Beam 인상시 집중하중 작용에 따른 인양 홀 주변의 응력흐름 단절로 홀 주변에 표면 부 손상이 발생되고 공용년수 증가에 따라 손상된 표면부가 탈락된 것으로 판단된다.
- 페콘크리트 퇴적은 상부 슬래브 타설 후 마무리 미흡에 의한 손상으로 조사되었다.

【표 3.2.3】 PSC Beam 외관조사 결과(대구)

구 분	균열(0.1mm) (m/개소)	균열(0.2mm) (m/개소)	망상균열 (㎡/개소)	재료분리 (㎡/개소)	들뜸/파손 (㎡/개소)	페콘크리트 퇴적(m/개소)
S1	15.2/14	-	-	-	0.02/1	0.36/1
S2	-	-	3.24/1	-	-	-
S3	11.3/8	1.0/2	-	-	-	-
S4	12.6/14	-	-	-	0.04/1	-
S5	2.5/3	-	-	-	0.01/1	-
S6	14.7/13	-	-	-	0.01/1	0.75/1
S7	24.0/25	-	-	-	-	-
S8	29.9/32	-	-	-	0.01/1	-
S9	8.3/8	-	-	-	-	-
S10	3.7/7	-	-	-	0.01/1	-

【표 3.2.3】 PSC Beam 외관조사 결과(대구, 계속)

구 분	균열(0.1mm) (m/개소)	균열(0.2mm) (m/개소)	망상균열 (㎡/개소)	재료분리 (㎡/개소)	들뜸/파손 (㎡/개소)	페콘크리트 퇴적(㎡/개소)
S11	-	-	-	0.04/1	-	-
S12	3.6/9	-	-	-	-	-
S13	0.9/1	-	-	-	-	0.75/1
S14	7.2/10	-	-	-	-	-
S15	3.0/3	-	4.50/1	0.04/1	-	-
S16	1.3/2	-	-	-	-	-
S17	1.0/2	-	5.25/1	-	-	-
S18	-	-	-	-	0.01/1	-
S19	1.1/2	-	-	-	-	-
S20	0.9/3	-	6.00/2	0.82/3	-	-
S21	2.9/5	-	-	0.06/1	-	-
S22	1.0/2	-	4.50/1	0.78/5	-	-
S23	19.6/20	-	3.75/1	-	-	-
S24	28.4/12	-	-	0.14/3	-	-
합 계	193.1/195	1.0/2	27.24/7	1.88/14	0.11/7	1.86/3



【사진 3.2.4】 PSC Beam 손상현황(대구)




【사진 3.2.4】 PSC Beam 손상현황(대구, 계속)

3) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- PSC Beam에 대하여 기 점검 결과를 토대로 주요 손상의 진전여부를 검토한 결과, 기 점검 시 조사된 균열에 대해 일부 보수가 이루어졌으나 0.1mm이하의 미세균열 및 망상균열 등의 손상이 증가된 것으로 조사되었으며, 균열의 발생형태 및 균열폭 등을 고려할 때 시공초기 발생된 미세균열이 금회 진단시 점검장비 등을 이용한 근접조사에 의해 추가로 조사된 것으로 판단된다.

【표 3.2.4】 PSC Beam 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀안전진단	비 고
균열(0.1mm이하)	62.0m	193.1	
망상균열	4.10㎡	27.24㎡	

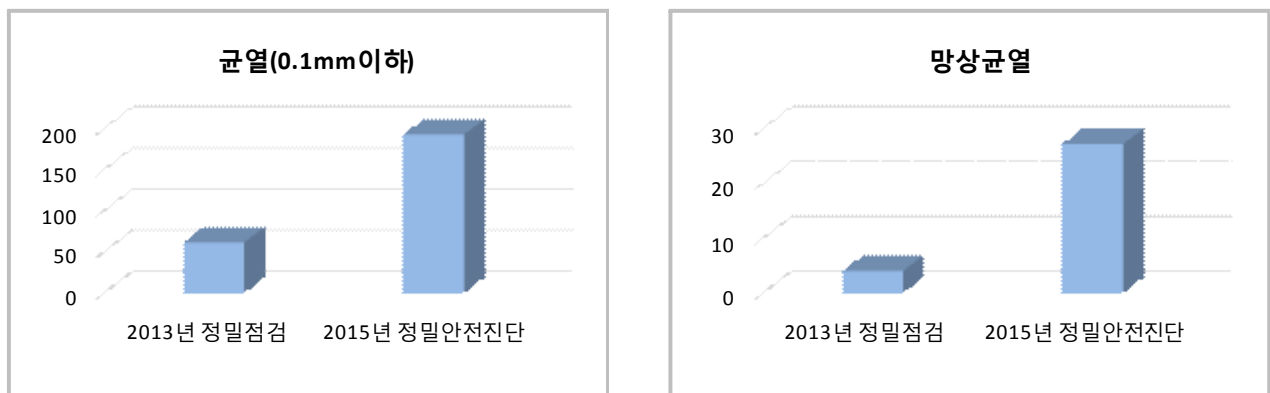

【그림 3.2.2】 PSC Beam 기 점검 결과 비교(대구)

4) 검토의견

- 조사된 균열은 비구조적 균열로 구조물의 내구성 확보를 위해 0.2mm이상 균열은 주입보수를 실시하고, 0.1mm이하 균열은 표면처리 실시가 바람직하다.
- 재료분리, 파손 손상은 공용증가에 따라 손상 확대가 우려되므로 단면보수 실시가 필요하고, 폐콘크리트 퇴적은 원활한 유지관리를 위해 제거 및 청소가 바람직하다.

다. 가로보

1) 부재의 개요

- 가로보는 하중분배의 역할을 하는 부부재로 균열, 파손, 철근노출, PSC Beam과 일체 거동상태 등 부부재의 기능 및 내구성, 사용성에 미치는 결함에 대해 조사하였다.
- 가로보 점검은 바닥판과 동일한 방법으로 교량점검차 및 고소점검차를 이용하여 근접 육안조사를 실시하였다.





【사진 3.2.5】 가로보 전경(대구)

2) 외관조사 결과

- 가로보 조사결과, 0.3mm이하 균열, 박락/철근노출, 재료분리, 들뜸, 보수부 들뜸, 들뜸/박락, 보수부 박락, 거푸집 미제거 등의 손상이 조사되었다.
- 일부 개소 0.3mm 균열 외 대부분 0.2mm 이하의 균열폭이 작고 발생 위치 및 형태 등을 고려할 때 온도 및 건조수축에 의한 비구조적 균열로 판단되며, 박락/철근노출, 재료분리는 정밀시공 미흡에 의한 손상으로 조사되었다.
- 들뜸, 보수부 들뜸, 들뜸/박락, 보수부 박락 손상은 시공시 다짐 및 타설불량에 의해 가로보와 PSC Beam 접속 경계부에 발생한 손상으로 조사되었으며, 다수 개소에 기보수를 실시하였으나 정밀시공 미흡에 의해 보수부 재손상(들뜸)이 조사되었다.
- 거푸집 미제거는 시공 완료 후 마무리 미흡에 의한 손상으로 조사되었다.

【표 3.2.5】 가로보 외관조사 결과(대구)

구 분	균열(0.2mm이하) (m/개소)	균열(0.3mm이상) (m/개소)	들뜸/박락 (㎡/개소)	들뜸(보수불량) (㎡/개소)	박락/철근노출 (㎡/개소)	재료분리 (㎡/개소)	거푸집미제거 (㎡/개소)
S1	5.1/8	-	0.24/2	0.14/2	-	-	-
S2	-	-	0.60/4	0.72/5	-	-	-
S3	-	-	0.97/5	0.36/1	-	-	-
S4	1.4/2	-	0.16/2	0.29/2	-	-	-
S5	0.3/1	-	0.40/3	4.53/10	-	-	-
S6	1.5/3	-	0.26/2	0.58/4	-	-	-
S7	3.5/4	-	0.18/1	0.08/1	-	-	-
S8	4.2/7	0.6/2	-	1.46/6	-	-	-
S9	0.9/1	-	-	0.08/1	-	-	-
S10	-	-	0.69/2	0.99/2	-	-	-
S11	-	0.4/1	1.79/6	2.61/5	-	1.75/4	-
S12	0.7/1	-	4.59/11	-	-	-	-
S13	-	-	0.09/1	1.05/5	-	-	-
S14	-	-	-	4.05/16	-	-	-
S15	3.3/1	-	-	2.59/8	-	-	-
S16	-	-	-	0.67/3	-	-	-
S17	-	-	-	4.57/11	-	-	-
S18	-	0.2/2	-	4.38/8	-	-	-
S19	-	-	0.09/1	1.60/7	0.10/1	-	-
S20	-	-	0.19/2	3.04/10	-	-	-
S21	1.5/1	-	-	2.81/8	-	-	-
S22	1.5/1	-	-	1.15/5	-	-	-
S23	3.5/5	-	-	0.60/5	-	-	0.3/1
S24	1.4/1	-	0.32/3	0.54/3	-	-	-
합 계	28.8/36	1.2/5	10.57/45	38.89/128	0.10/1	1.75/4	0.3/1

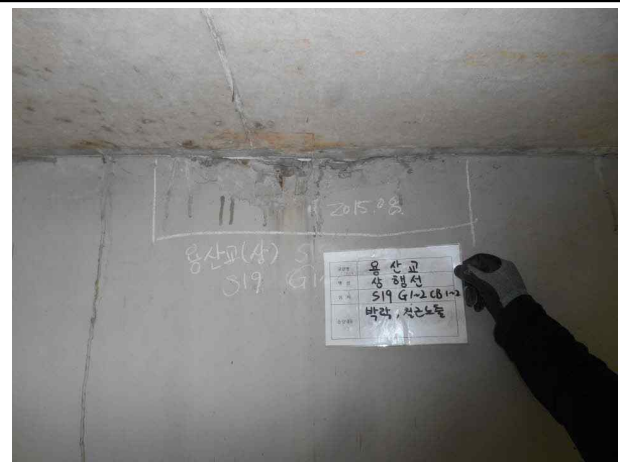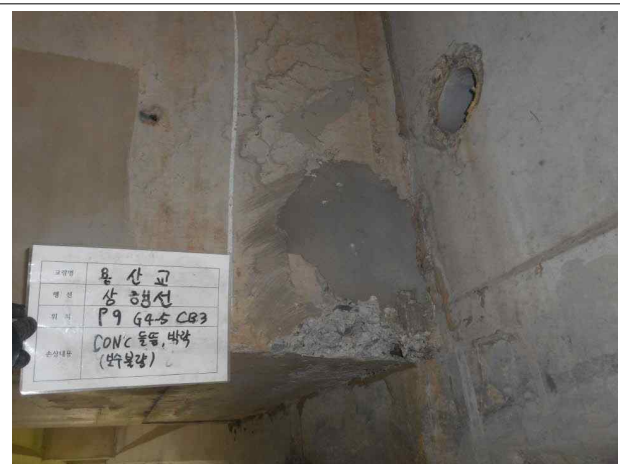	
0.2mm 이하 균열(S15, G4-G5 사이)	박락/철근노출(S19, G1-G2사이)
	
보수부 들뜸(S10, G4-G5 사이)	들뜸/박락(S10, G4-G5 사이)
	
거푸집 미제거(S23, G2-G3 사이)	재료분리(S11, G2-G3 사이)



【사진 3.2.6】 가로보 손상현황(대구)

3) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 가로보에 대하여 기 점검 결과를 토대로 주요 손상의 진전여부를 검토한 결과, 기 점검 시 조사된 균열 및 들뜸/박락부에 대해 일부 보수가 이루어졌으나, 0.2mm이하 수직 균열 및 들뜸/박락(보수불량 포함) 등의 손상이 증가된 것으로 조사되었으며, 이는 금회 진단시 점검장비 등을 이용한 근접조사에 의해 추가로 조사된 것으로 판단된다.

【표 3.2.6】 가로보 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀안전진단	비 고
균열(0.2mm이하)	3.3m	28.8m	
들뜸/박락	0.67㎡	49.46㎡	

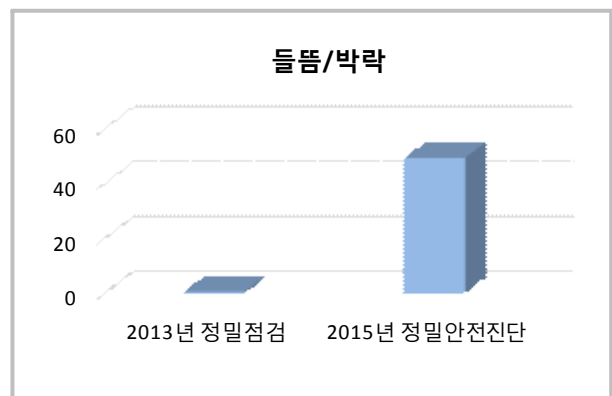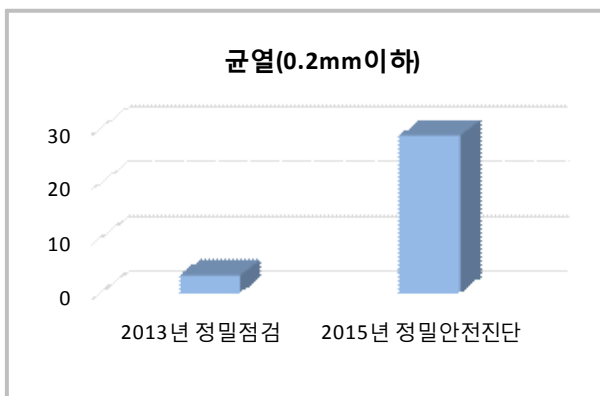

【그림 3.2.3】 가로보 기 점검 결과 비교(대구)

4) 검토의견

- 조사된 균열은 비구조적 균열로 구조물의 내구성 확보를 위해 0.3mm이상 균열은 주입보수를 실시하고, 0.2mm이하 균열은 표면처리 실시가 바람직하다.
- 박락/철근노출, 재료분리, 들뜸, 보수부 들뜸, 들뜸/박리, 보수부 박리 손상은 공용증가에 따라 손상 확대가 우려되므로 단면보수 실시가 필요하고, 거푸집 미제거는 원활한 유지관리를 위해 제거 및 청소가 바람직하다.

3.2.2 하부구조

가. 교대

1) 부재의 개요

- 용산교(대구)의 교대 형식은 역T형이며, 기초는 A1측 직접기초, A2측 강관말뚝기초로 시공되어져 있고, 교대에 대한 외관조사는 도보로 근접하여 조사를 실시하였다.



【사진 3.2.7】 교대 전경(대구)

2) 외관조사 결과

- 교대의 외관조사 결과 망상균열, 균열, 체수/누수오염, 백태, 법면보호블럭 이격 등의 손상이 조사되었다.
- 발생균열은 벽체에 발생된 0.2mm이하의 수직균열로 온도 및 건조수축에 의한 비구조적 균열로 판단되며, 침하 및 지지력 부족에 의한 전단면 균열은 조사되지 않았다.
- 체수/누수 흔적은 신축이음장치 누수로 인해 발생된 손상으로 조사되었으며, 백태는 흙벽 측면부에 공용증가에 따른 표면부의 경미한 백태로 조사되었다.
- 법면보호블럭 이격은 전면부에 발생된 경미한 손상으로 우수 침투 가능성이 없어 앞 성토 다짐한계에 따른 침하 손상으로 조사되었다.

【표 3.2.7】 교대 외관조사 결과(대구)

구 분	균열(m/개소), (0.2mm이하)	망상균열 (㎡/개소)	누수오염/백태 (㎡/개소)	체수흔적 (㎡/개소)	법면보호블럭이격 (m/개소)
A1	1.6/2	1.80/1	5.04/3	0.04/1	-
A2	-	-	0.10/1	-	12.15/1
합 계	1.6/2	1.80/1	5.14/4	0.04/1	12.15/1





【사진 3.2.8】 교대 손상현황(대구)

3) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 교대에 대하여 기 점검 결과를 토대로 주요 손상의 진전여부를 검토한 결과, 시공초기 발생된 것으로 판단되는 0.2mm이하 미세균열이 추가 조사되었고, 신축이음장치 열화(누수 발생)에 의한 누수오염/백태 등의 손상이 다소 증가된 것으로 조사되었다.

【표 3.2.8】 교대 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀안전진단	비 고
균열(0.2mm이하)	-	1.6m	
누수오염/백태	4.32㎡	5.14㎡	

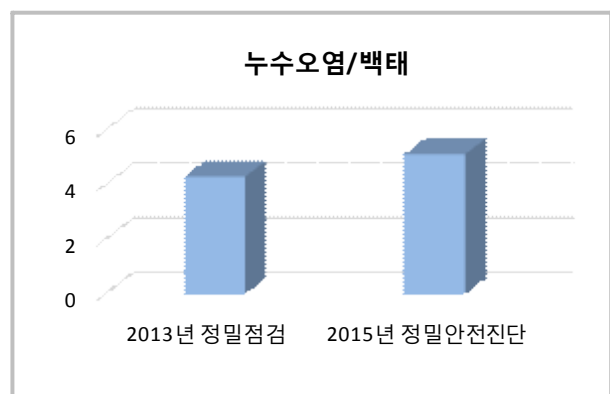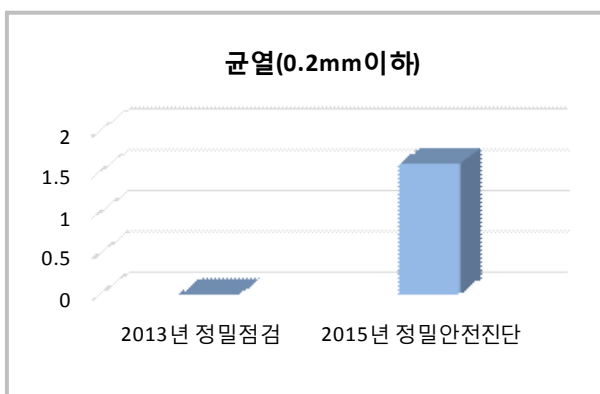

【그림 3.2.4】 교대 기 점검 결과 비교(대구)


4) 검토의견

- 조사된 균열은 비구조적 균열로 구조물의 내구성 확보를 위해 표면처리 보수가 바람직하며, 체수/누수 오염은 신축이음부의 누수로 인해 발생하는 손상으로 신축이음장치 교체 시공이 바람직하다.
- 백태는 경미한 손상으로 미관을 고려하여 표면처리가 바람직하며, 법면보호블럭 이격은 법면부 지반침하에 의한 손상이나 손상정도가 경미하여 주의관찰이 바람직하다.

나. 교각

1) 부재의 개요

- 용산교(대구)의 교각 형식은 T형이며, 기초는 직접기초(P1, P22, P23), 강관말뚝기초(P2~P21)로 시공되어 있고, 교각에 대한 외관조사는 도보 및 교량점검차를 이용하여 근접 조사를 실시하였다.
- 본 교량은 여차천을 횡단하는 교량으로 교각 P14가 하천상에 위치하나 갈수기로 인해 하상이 노출되어 도보로 하상부를 점검하였다.

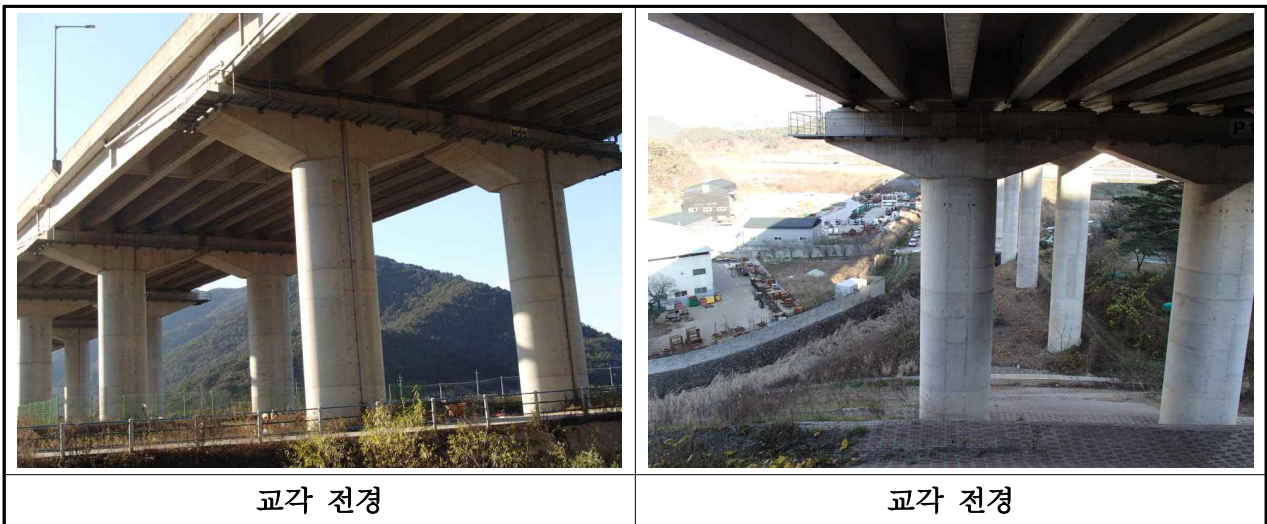

【사진 3.2.9】 교각 전경(대구)

2) 외관조사 결과




- 교각에 대한 외관조사결과, 망상균열, 균열, 박리, 들뜸, 파손, 재료분리, 체수/누수오염 등의 손상이 발생한 것으로 조사되었다.
- 코핑부, 기둥부에 발생한 균열은 대부분 0.3mm이하의 수직 및 망상균열로 균열 폭, 균열 형태 및 위치 등을 고려 할 때 온도 및 건조수축에 의해 발생한 비구조적 균열로 판단된다.
- 박리, 들뜸은 시공미흡에 의한 품질불량 개소에 공용년수 증가에 따른 외부 환경적

요인에 의해 손상이 확대되어 발생한 손상으로 조사되었으며, 파손은 외적요인에 의해 발생한 손상으로 조사되었다.

- 재료분리, 이물질(폐콘크리트) 퇴적은 타설시 정밀시공 미흡 및 시공후 마무리 미흡에 의한 손상으로 조사되었다.
- 체수/누수오염은 배수관 유출부 하단 기둥부 및 중분대 방향 코핑 외측부에 발생한 손상으로 배수길이 부족, 교면부의 중분대측 신축이음 연단부 마감불량에 의해 발생한 손상으로 조사되었다.

【표 3.2.9】 교각 외관조사 결과(대구)

구 분	균열(0.2mm이하) (m/개소)	균열(0.3mm이상) (m/개소)	망상균열 (㎡/개소)	박리/들뜸/파손 (㎡/개소)	재료분리 (㎡/개소)	누수오염 (㎡/개소)	체수(흔적) (㎡/개소)	폐콘크리트 퇴적(㎡/개소)
P1	19.4/10	-	38.42/5	-	-	-	-	-
P2	16.2/11	-	84.00/4	-	-	2.25/1	-	-
P3	41.4/29	-	61.72/7	-	-	1.50/1	1.00/1	-
P4	11.4/5	-	36.00/2	-	-	-	-	-
P5	17.7/12	-	14.64/3	-	-	-	-	-
P6	35.0/21	-	18.00/3	0.58/2	-	1.00/1	4.00/1	-
P7	28.0/15	-	56.64/6	-	-	-	-	-
P8	28.2/18	-	85.80/5	-	-	-	-	-
P9	21.3/14	-	100.08/6	0.50/1	-	-	3.00/2	-
P10	58.5/41	-	54.32/7	-	-	-	-	-
P11	-	-	235.10/10	-	1.04/1	-	-	-
P12	15.9/7	-	126.40/8	-	4.26/3	6.72/3	-	-
P13	28.5/14	-	113.88/6	-	-	-	-	-
P14	11.3/5	-	38.40/3	-	-	-	-	-
P15	43.3/25	-	116.80/2	-	-	-	-	0.25/1
P16	16.5/12	-	140.40/6	-	-	-	-	-
P17	45.2/16	-	130.80/9	0.09/1	-	-	-	-
P18	33.3/19	-	164.94/7	0.50/1	-	-	-	-
P19	59.2/45	-	128.20/11	-	-	-	-	-
P20	39.2/21	1.6/1	28.00/2	0.04/1	-	-	-	-
P21	15.9/19	-	1.00/1	-	-	1.00/1	-	-
P22	8.2/5	-	-	-	-	-	-	-
P23	3.0/3	-	-	-	-	-	-	-
합 계	596.6/367	1.6/1	1,773.54/113	1.71/6	5.30/4	12.47/7	8.00/4	0.25/1

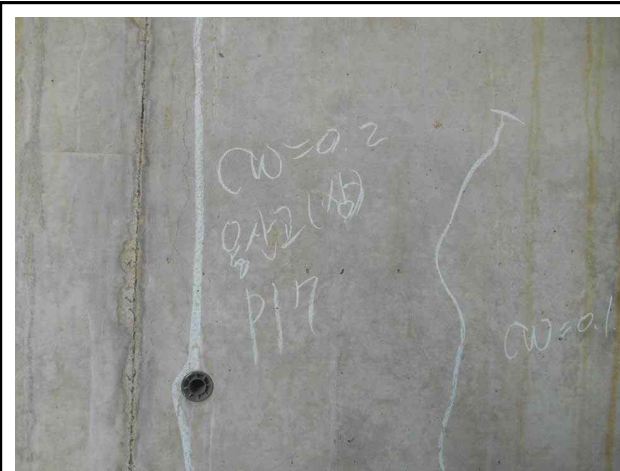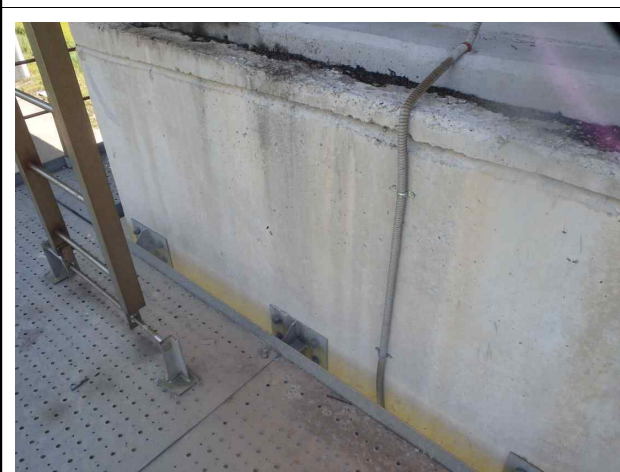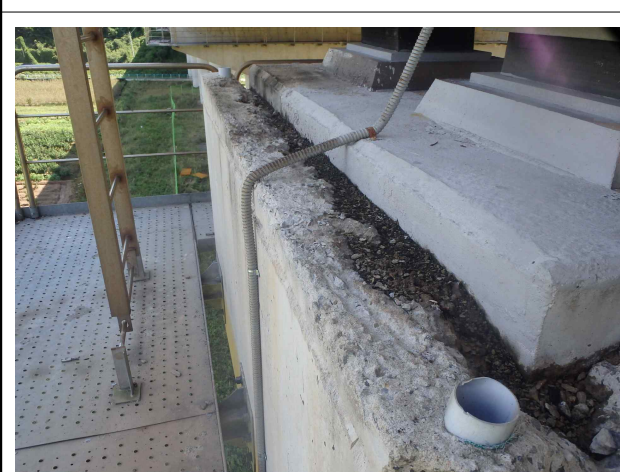	
0.2mm 균열(P17, 코핑부)	누수흔적(P2 기둥부)
	
체수/누수흔적(P17, 코핑부)	들뜸(P17 기둥부)
	
박리(P6 코핑부)	이물질(깨콘크리트) 퇴적(P15 코핑부)

【사진 3.2.10】 교각 손상현황(대구)

3) 수중부 교각 점검

- 용산교(대구)는 여차천을 횡단하는 교량으로 교각 P14가 하천상에 위치하고 있으며, 점검시 갈수기로 인해 하상이 노출된 상태로 수중부 교각에 대해 점검을 실시하였다.
- 수중부 교각의 외관상태는 유수 흐름에 의한 침식이 조사되지 않았으며, 교각 주변부의 세굴도 조사되지 않아 하상부 교각 상태는 전반적으로 양호한 상태로 조사되었다.




【사진 3.2.11】 교각 수중부 조사 현황(대구)

3) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 교각에 대하여 기 점검 결과를 토대로 주요 손상의 진전여부를 검토한 결과, 기 점검 시 조사된 균열에 대해 일부 보수가 이루어졌으나, 금회 진단시 점검장비 등을 이용한 근접조사에 의해 시공초기 발생된 것으로 판단되는 0.2mm이하 미세균열 및 망상균열 등의 손상이 증가된 것으로 조사되었다.

【표 3.2.10】 교각 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀안전진단	비 고
균열(0.2mm이하)	22.3m	596.6m	
망상균열	1.79㎡	1,773.54㎡	

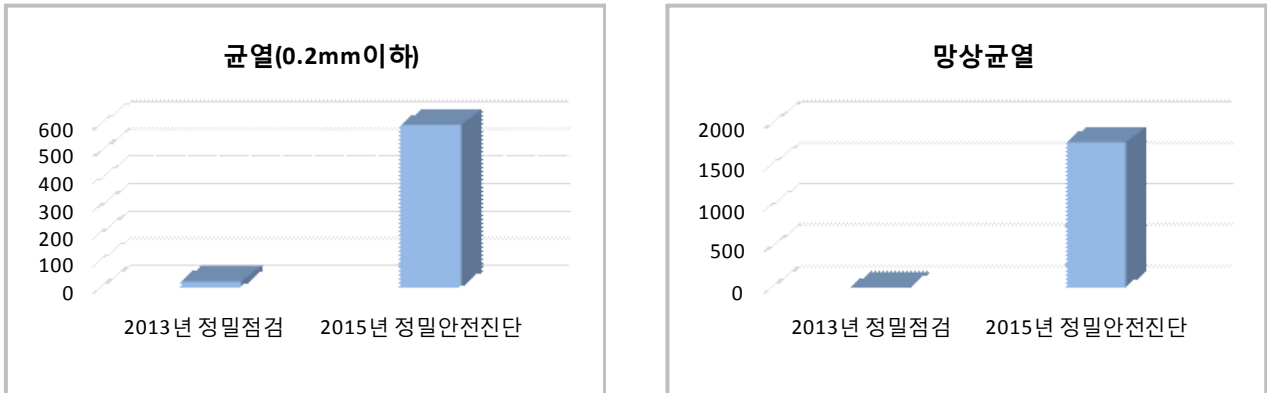

【그림 3.2.5】 교각 기 점검 결과 비교(대구)


4) 검토의견

- 조사된 균열은 비구조적 균열로 구조물의 내구성 확보를 위해 0.3mm이상 균열은 주입보수를 실시하고, 0.2mm이하 균열은 표면처리 실시가 바람직하다.
- 박리, 들뜸, 파손, 재료분리 손상은 공용년수 증가에 따른 손상확대가 우려되므로 단면보수 실시가 바람직하며, 이물질(폐 콘크리트) 퇴적은 원활한 유지관리를 위해 이물질 제거 및 청소가 바람직하다.
- 체수/누수오염은 배수관 길이 부족에 의해 누수혼적이 점검된 교각 P2에 대해 배수관 길이 연장이 필요하며, 그 외 손상은 상부 신축이음부를 통한 누수로 하부구조의 열화방지를 위해 단계적으로 신축이음장치 교체 시공이 바람직하다.
- 교면부의 중분대측 신축이음 연단부 마감불량에 의한 손상은 향후 신축이음장치 시공시 연단부의 정밀 마감시공이 이루어져야 할 것이다.

3.2.3 교량받침

가. 부재의 개요

- 본 교량의 교량받침은 탄성고무받침으로 설치되어 있으며, 교대에 5개소, 각 교각에 10개소가 설치되어 총 240개소가 설치되어 있다. 고정받침은 P1, P4, P7, P10, P13, P16, P19, P22에 설치되어 있으며, 신축이음부 교각은 P3, P6, P9, P12, P15, P18, P22이다.

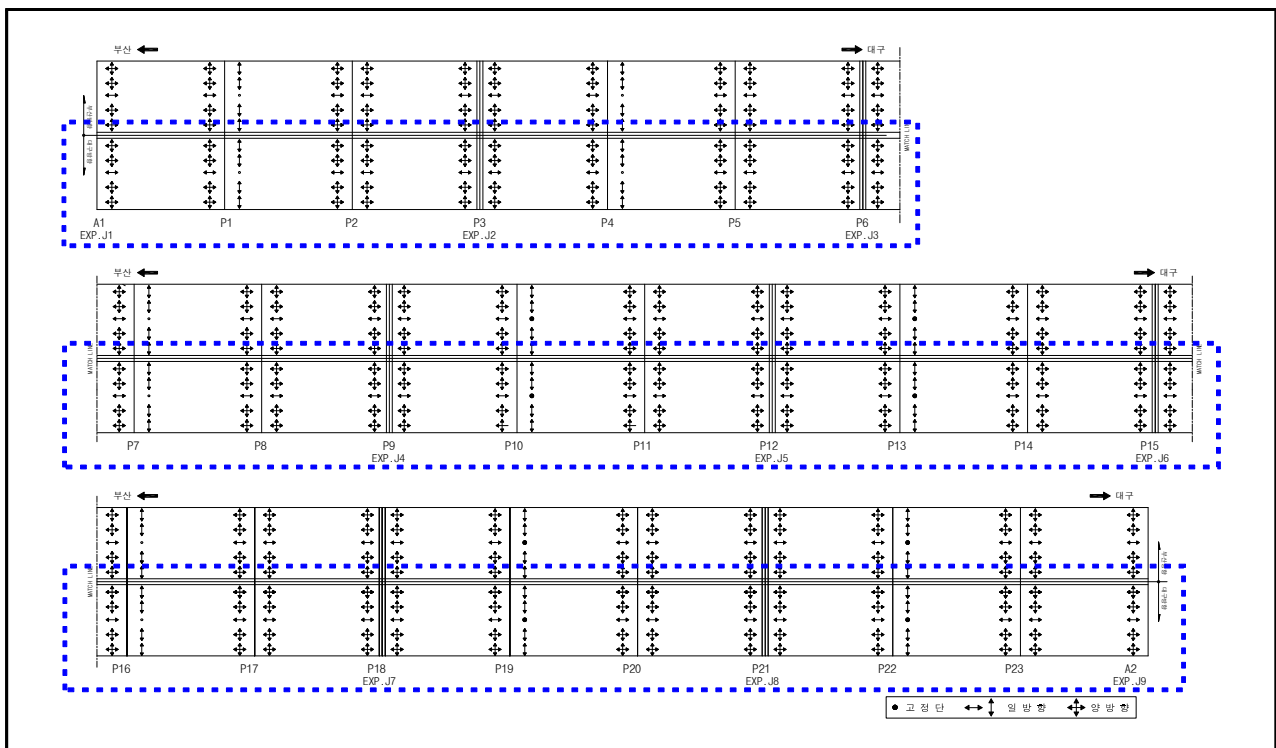

【그림 3.2.6】 교량받침 배치도(대구)




【사진 3.2.12】 교량받침 전경(대구)

나. 외관조사 결과

- 교량 받침장치는 상부구조에서 발생된 하중을 하부구조로 전달하고 상부구조의 신축 및 회전에 능동적으로 대응하는 부재이며, 본 조사에서는 과반력 및 부반력 발생 여부, 온도변화 및 활하중에 의한 신축거동 여부뿐만 아니라 강재 부식, 콘크리트 손상 여부 등 내구성, 기능성, 사용성 등에 대한 현장조사를 시행하였으며 그 결과는 다음 【표 3.2.11】과 같다.
- 받침장치의 외관조사 결과, 받침Plate 도장박리 및 녹발생, 받침Plate 들뜸, 받침몰탈 균열(0.2mm이하), 받침 콘크리트 균열(0.2mm이하), 들뜸 및 재료분리, 스토퍼 간섭 등의 손상이 조사되었으나, 받침 가동에 유해한 영향을 미칠만한 손상은 확인되지 않았다.

【표 3.2.11】 교량받침 외관조사 결과(대구)


구 분	받침Plate 녹발생 (개소)	받침Plate 도장박리 (개소)	받침Plate 들뜸 (개소)	받침몰탈균열 (0.2mm이하), (m/개소)	받침콘크리트 균열(0.2mm이하) ,(m/개소)	받침콘크리트 들뜸/재료분리 (㎡/개소)	스토퍼 간섭 (개소)
A1	5	-	-	-	-	-	-
P1	-	-	-	-	0.1/1	-	1
P2	-	-	-	0.2/2	-	-	-
P3	-	-	-	0.1/1	-	-	1
P4	-	-	-	0.2/2	0.1/1	-	2
P5	-	-	-	-	-	-	-
P6	-	-	2	0.7/6	0.2/1	-	1
P7	-	10	-	0.1/1	-	-	3
P8	-	8	-	-	-	-	-
P9	-	-	2	-	-	-	-
P10	-	6	-	0.2/1	-	-	2
P11	-	-	-	0.5/3	0.6/5	-	-
P12	-	-	-	-	-	-	-
P13	-	-	-	-	-	0.01/1	3
P14	-	-	-	0.2/1	0.2/1	-	-
P15	1	-	2	-	-	0.06/1	-
P16	-	-	-	-	-	-	3
P17	-	-	-	-	0.4/3	-	-
P18	-	-	-	-	0.2/1	-	-
P19	-	-	-	-	-	-	-
P20	-	-	-	-	0.2/1	-	-
P21	-	-	5	0.3/1	0.5/3	-	-
P22	-	-	-	-	0.2/1	-	4
P23	10	-	-	0.6/4	0.2/1	-	2
A2	-	-	3	-	-	-	1
합 계	16	24	14	3.1/22	2.9/19	0.07/2	24

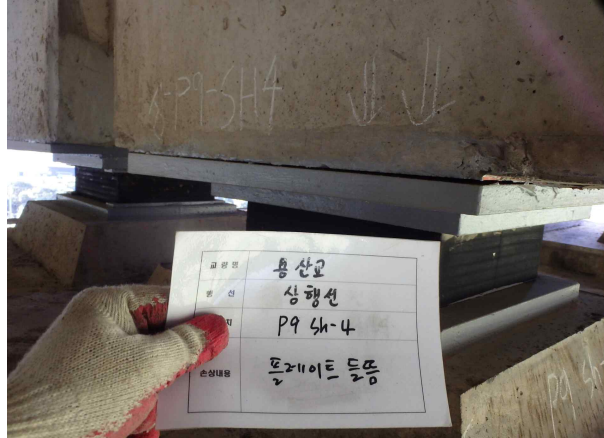	
받침 Plate 녹발생(A1-Sh5)	받침 Plate 도장박리(P7-Sh3)
	
받침 Plate 들뜸(P9-Sh-3)	받침 몰탈 0.2mm이하 균열(P11-Sh1)
	
받침 콘크리트 0.2mm이하 균열(P11-Sh8)	받침 콘크리트 들뜸/재료분리(P13-Sh3)

【사진 3.2.13】 교량받침 손상현황(대구)

다. 연단거리 검토

- 교대 및 교각의 교좌면은 상부구조로부터 집중하중을 받는 부위이고, 지진시에는 큰 수평력이 작용하는 곳이다. 연단거리가 짧으면 고정단에서는 콘크리트 구체 또는 교량받침이 파손될 수 있고, 가동단에서는 최악의 경우 받침이 벗어나 거더가 낙하할 수도 있다.
- 상부구조의 길이에 따라 ‘도로교설계기준(2010, 국토해양부)’에서는 최소값을 규정하고 있다.

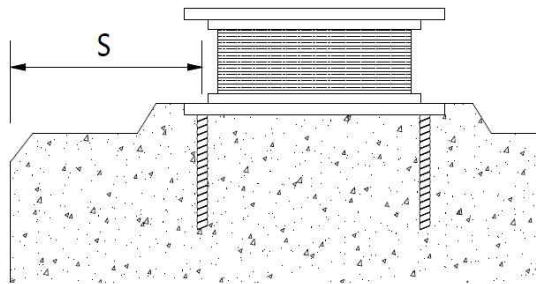

- 거더의 경간길이 100m 이하
: $S(\text{mm}) = 200 + 5L$
 - 거더의 경간길이 100m 이상
: $S(\text{mm}) = 300 + 4L$
- 여기서, L은 경간길이(m)

【그림 3.2.7】 도로교설계기준 연단거리 산출방법(대구)

1) 연단거리 산출

- 거더 경간길이(L=30.0m) : $200+5 \times 30.0 = 350.0(\text{mm})$

2) 연단거리 측정 결과

- 연단거리 측정 결과, 실측 연단거리가 계산 연단거리를 상회하고 있는 것으로 측정되어 시방규정을 만족하고 있는 것으로 검토되었다.



연단거리 측정 전경(교대)

연단거리 측정 전경(교각)

【사진 3.2.14】 연단거리 측정 전경(대구)

【표 3.2.12】연단거리 측정 결과(대구)

구 분		계산 연단거리 (mm)	실측 연단거리(mm)					검토 결과
			Sh1(Sh6)	Sh2(Sh7)	Sh3(Sh8)	Sh4(Sh9)	Sh5(Sh10)	
A1		350	410	420	420	410	420	O.K
P1	A1측	350	520	510	520	520	520	O.K
	A2측	350	(530)	(550)	(580)	(550)	(540)	O.K
P2	A1측	350	510	520	510	520	500	O.K
	A2측	350	(590)	(600)	(600)	(600)	(600)	O.K
P3	A1측	350	460	470	480	490	470	O.K
	A2측	350	(500)	(500)	(530)	(530)	(530)	O.K
P4	A1측	350	510	500	510	530	560	O.K
	A2측	350	(520)	(540)	(560)	(540)	(570)	O.K
P5	A1측	350	500	500	520	510	520	O.K
	A2측	350	(570)	(590)	(590)	(610)	(610)	O.K
P6	A1측	350	510	510	510	500	490	O.K
	A2측	350	(490)	(490)	(500)	(500)	(500)	O.K
P7	A1측	350	560	570	560	560	540	O.K
	A2측	350	(530)	(530)	(550)	(530)	(540)	O.K
P8	A1측	350	550	550	550	550	540	O.K
	A2측	350	(570)	(590)	(580)	(580)	(570)	O.K
P9	A1측	350	470	470	480	490	490	O.K
	A2측	350	(560)	(520)	(520)	(510)	(470)	O.K
P10	A1측	350	550	550	550	550	550	O.K
	A2측	350	(540)	(550)	(570)	(550)	(540)	O.K
P11	A1측	350	510	530	550	560	570	O.K
	A2측	350	(610)	(580)	(550)	(550)	(540)	O.K
P12	A1측	350	490	490	490	480	480	O.K
	A2측	350	(520)	(500)	(500)	(490)	(510)	O.K
P13	A1측	350	580	580	580	580	580	O.K
	A2측	350	(550)	(520)	(520)	(510)	(510)	O.K
P14	A1측	350	570	560	550	530	530	O.K
	A2측	350	(570)	(580)	(580)	(580)	(580)	O.K

【표 3.2.12】연단거리 측정 결과(대구, 계속)

구 분		계산 연단거리 (mm)	실측 연단거리(mm)					검토 결과
			Sh1(Sh6)	Sh2(Sh7)	Sh3(Sh8)	Sh4(Sh9)	Sh5(Sh10)	
P15	A1측	350	520	520	520	520	520	O.K
	A2측	350	(440)	(440)	(430)	(430)	(430)	O.K
P16	A1측	350	550	560	570	570	590	O.K
	A2측	350	(530)	(530)	(530)	(510)	(490)	O.K
P17	A1측	350	560	570	580	580	580	O.K
	A2측	350	(560)	(550)	(530)	(520)	(520)	O.K
P18	A1측	350	520	510	500	500	490	O.K
	A2측	350	(490)	(490)	(490)	(490)	(490)	O.K
P19	A1측	350	570	580	580	580	580	O.K
	A2측	350	(510)	(520)	(510)	(510)	(510)	O.K
P20	A1측	350	560	550	540	520	520	O.K
	A2측	350	(530)	(550)	(560)	(570)	(600)	O.K
P21	A1측	350	380	400	420	430	430	O.K
	A2측	350	(430)	(420)	(390)	(380)	(360)	O.K
P22	A1측	350	600	590	590	580	580	O.K
	A2측	350	(500)	(500)	(520)	(500)	(510)	O.K
P23	A1측	350	620	620	620	620	630	O.K
	A2측	350	(470)	(480)	(470)	(450)	(470)	O.K
A2		350	350	350	350	350	350	O.K

라. 교량받침 신축거동상태 검토

1) 온도변화에 따른 가동상태 검토

- 교량받침은 포트받침으로 현재 여유량을 실측함으로써 온도 변화에 따른 신축시 이동량 부족으로 인한 받침의 기능 저하 여부를 검토하고자 하였다.
- 교량받침의 이동량은 2회(1차 : 21.0℃(9월15일), 2차 : 18.0℃(10월15일))에 걸쳐 측정하였으며, 온도 변화에 따른 변동량 측정결과, 전반적으로 이론 변동량과 유사한 것으로 측정되어 본 교량에 설치된 받침장치의 가동상태는 양호한 것으로 판단된다.

【표 3.2.13】 교량받침 가동상태 검토결과(대구)

구 분		실측 이동량(mm)				변동량(mm)		비 고
		1차		2차		실측치	이론치	
A1	Sh1	0.0	-	0.0	-	0.0	-0.9	
	Sh2	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh3	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh4	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh5	0.0	-	0.0	-	0.0		
P1	Sh1~10	고정단						
P2	Sh1	10.0	(A2)	10.0	(A2)	0.0	-0.9	
	Sh2	5.0	(A2)	5.0	(A2)	0.0		
	Sh3	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh4	10.0	(A2)	10.0	(A2)	0.0		
	Sh5	5.0	(A2)	5.0	(A2)	0.0		
	Sh6	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh7	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh8	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh9	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh10	5.0	(A2)	5.0	(A2)	0.0		
P3	Sh1	-5.0	(A1)	-5.0	(A1)	0.0	-1.8	
	Sh2	-5.0	(A1)	-5.0	(A1)	0.0		
	Sh3	-5.0	(A1)	-6.0	(A1)	-1.0		
	Sh4	-5.0	(A1)	-6.0	(A1)	-1.0		
	Sh5	-5.0	(A1)	-6.0	(A1)	-1.0		
	Sh6	10.0	(A2)	10.0	(A2)	0.0	-0.9	
	Sh7	10.0	(A2)	10.0	(A2)	0.0		
	Sh8	2.0	(A2)	2.0	(A2)	0.0		
	Sh9	10.0	(A2)	8.0	(A2)	-2.0		
	Sh10	10.0	(A2)	9.0	(A2)	-1.0		
P4	Sh1~10	고정단						

【표 3.2.13】 교량받침 가동상태 검토결과(대구, 계속)

구 분		실측 이동량(mm)				변동량(mm)		비 고
		1차		2차		실측치	이론치	
P5	Sh1	-10.0	(A1)	-10.0	(A1)	0.0	-0.9	
	Sh2	-5.0	(A1)	-5.0	(A1)	0.0		
	Sh3	-10.0	(A1)	-10.0	(A1)	0.0		
	Sh4	-10.0	(A1)	-10.0	(A1)	0.0		
	Sh5	-8.0	(A1)	-8.0	(A1)	0.0		
	Sh6	3.0	(A2)	3.0	(A2)	0.0		
	Sh7	2.0	(A2)	2.0	(A2)	0.0		
	Sh8	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh9	1.0	(A2)	0.0	-	-1.0		
	Sh10	1.0	(A2)	0.0	-	-1.0		
P6	Sh1	0.0	-	-1.0	(A1)	-1.0	-1.8	
	Sh2	0.0	-	-1.0	(A1)	-1.0		
	Sh3	0.0	-	-1.0	(A1)	-1.0		
	Sh4	0.0	-	-1.0	(A1)	-1.0		
	Sh5	-10.0	(A1)	-12.0	(A1)	-2.0		
	Sh6	-1.0	(A2)	-1.0	(A2)	0.0	-0.9	
	Sh7	-1.0	(A2)	-1.0	(A2)	0.0		
	Sh8	-1.0	(A2)	-1.0	(A2)	0.0		
	Sh9	-1.0	(A2)	-1.0	(A2)	0.0		
	Sh10	0.0	-	0.0	-	0.0		
P7	Sh1~10	고정단						
P8	Sh1	-3.0	(A1)	-3.0	(A1)	0.0	-0.9	
	Sh2	-3.0	(A1)	-3.0	(A1)	0.0		
	Sh3	-3.0	(A1)	-3.0	(A1)	0.0		
	Sh4	-3.0	(A1)	-3.0	(A1)	0.0		
	Sh5	-3.0	(A1)	-3.0	(A1)	0.0		
	Sh6	2.0	(A2)	1.0	(A2)	-1.0		
	Sh7	2.0	(A2)	1.0	(A2)	-1.0		
	Sh8	2.0	(A2)	1.0	(A2)	-1.0		
	Sh9	2.0	(A2)	1.0	(A2)	-1.0		
	Sh10	2.0	(A2)	1.0	(A2)	-1.0		
P9	Sh1	0.0	-	-2.0	(A1)	-2.0	-1.8	
	Sh2	0.0	-	-2.0	(A1)	-2.0		
	Sh3	0.0	-	-2.0	(A1)	-2.0		
	Sh4	0.0	-	-3.0	(A1)	-3.0		
	Sh5	0.0	-	-3.0	(A1)	-3.0		

【표 3.2.13】 교량받침 가동상태 검토결과(대구, 계속)

구 분		실측 이동량(mm)				변동량(mm)		비 고
		1차		2차		실측치	이론치	
P9	Sh6	-3.0	(A2)	-3.0	(A2)	0.0	-0.9	
	Sh7	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh8	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh9	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh10	0.0	-	0.0	-	0.0		
P10	Sh1~10	고정단						
P11	Sh1	-3.0	(A1)	-3.0	(A1)	0.0	-0.9	
	Sh2	-3.0	(A1)	-3.0	(A1)	0.0		
	Sh3	-3.0	(A1)	-3.0	(A1)	0.0		
	Sh4	-3.0	(A1)	-3.0	(A1)	0.0		
	Sh5	-3.0	(A1)	-3.0	(A1)	0.0		
	Sh6	5.0	(A2)	5.0	(A2)	0.0		
	Sh7	5.0	(A2)	5.0	(A2)	0.0		
	Sh8	3.0	(A2)	3.0	(A2)	0.0		
	Sh9	3.0	(A2)	2.0	(A2)	-1.0		
	Sh10	3.0	(A2)	2.0	(A2)	-1.0		
P12	Sh1	0.0	-	0.0	-	0.0	-1.8	
	Sh2	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh3	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh4	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh5	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh6	0.0	-	0.0	-	0.0	-0.9	
	Sh7	-3.0	(A2)	-3.0	(A2)	0.0		
	Sh8	-3.0	(A2)	-3.0	(A2)	0.0		
	Sh9	-2.0	(A2)	-2.0	(A2)	0.0		
	Sh10	-2.0	(A2)	-2.0	(A2)	0.0		
P13	Sh1~10	고정단						

【표 3.2.13】 교량받침 가동상태 검토결과(대구, 계속)

구 분		실측 이동량(mm)				변동량(mm)		비 고
		1차		2차		실측치	이론치	
P14	Sh1	-1.0	(A1)	-1.0	(A1)	0.0	-0.9	
	Sh2	-1.0	(A1)	-1.0	(A1)	0.0		
	Sh3	-1.0	(A1)	-1.0	(A1)	0.0		
	Sh4	-1.0	(A1)	-1.0	(A1)	0.0		
	Sh5	-1.0	(A1)	-1.0	(A1)	0.0		
	Sh6	3.0	(A2)	3.0	(A2)	0.0		
	Sh7	3.0	(A2)	3.0	(A2)	0.0		
	Sh8	3.0	(A2)	3.0	(A2)	0.0		
	Sh9	3.0	(A2)	3.0	(A2)	0.0		
	Sh10	3.0	(A2)	3.0	(A2)	0.0		
P15	Sh1	5.0	(A2)	4.0	(A2)	-1.0	-1.8	
	Sh2	5.0	(A2)	3.0	(A2)	-2.0		
	Sh3	5.0	(A2)	5.0	(A2)	0.0		
	Sh4	5.0	(A2)	5.0	(A2)	0.0		
	Sh5	5.0	(A2)	4.0	(A2)	-1.0		
	Sh6	0.0	-	0.0	-	0.0	-0.9	
	Sh7	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh8	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh9	-2.0	(A1)	-2.0	(A1)	0.0		
	Sh10	-2.0	(A1)	-3.0	(A1)	-1.0		
P16	Sh1~10	고정단						
P17	Sh1	-1.0	(A1)	-1.0	(A1)	0.0	-0.9	
	Sh2	-1.0	(A1)	-1.0	(A1)	0.0		
	Sh3	-1.0	(A1)	-1.0	(A1)	0.0		
	Sh4	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh5	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh6	2.0	(A2)	1.0	(A2)	-1.0		
	Sh7	2.0	(A2)	1.0	(A2)	-1.0		
	Sh8	3.0	(A2)	2.0	(A2)	-1.0		
	Sh9	3.0	(A2)	2.0	(A2)	-1.0		
	Sh10	3.0	(A2)	2.0	(A2)	-1.0		
P18	Sh1	-2.0	(A1)	-3.0	(A1)	-2.0	-1.8	
	Sh2	-2.0	(A1)	-3.0	(A1)	-2.0		
	Sh3	-2.0	(A1)	-3.0	(A1)	-2.0		
	Sh4	-2.0	(A1)	-3.0	(A1)	-2.0		
	Sh5	-2.0	(A1)	-3.0	(A1)	-2.0		

【표 3.2.13】 교량받침 가동상태 검토결과(대구, 계속)

구 분		실측 이동량(mm)				변동량(mm)		비 고
		1차		2차		실측치	이론치	
P18	Sh6	-2.0	(A2)	-2.0	(A2)	0.0	-0.9	
	Sh7	-2.0	(A2)	-2.0	(A2)	0.0		
	Sh8	-2.0	(A2)	-2.0	(A2)	0.0		
	Sh9	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh10	0.0	-	0.0	-	0.0		
P19	Sh1~10	고정단						
P20	Sh1	-1.0	(A1)	-1.0	(A1)	0.0	-0.9	
	Sh2	-1.0	(A1)	-1.0	(A1)	0.0		
	Sh3	-1.0	(A1)	-1.0	(A1)	0.0		
	Sh4	-2.0	(A1)	-2.0	(A1)	0.0		
	Sh5	-2.0	(A1)	-2.0	(A1)	0.0		
	Sh6	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh7	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh8	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh9	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh10	0.0	-	0.0	-	0.0		
P21	Sh1	1.0	(A2)	1.0	(A2)	0.0	-1.8	
	Sh2	1.0	(A2)	1.0	(A2)	0.0		
	Sh3	1.0	(A2)	0.0	(A2)	-1.0		
	Sh4	1.0	(A2)	0.0	(A2)	-1.0		
	Sh5	3.0	(A2)	2.0	(A2)	-1.0		
	Sh6	2.0	(A1)	2.0	(A1)	0.0	-0.9	
	Sh7	10.0	(A1)	10.0	(A1)	0.0		
	Sh8	5.0	(A1)	5.0	(A1)	0.0		
	Sh9	3.0	(A1)	3.0	(A1)	0.0		
	Sh10	1.0	(A1)	1.0	(A1)	0.0		
P22	Sh1~10	고정단						

【표 3.2.13】 교량받침 가동상태 검토결과(대구, 계속)

구 분		실측 이동량(mm)				변동량(mm)		비 고
		1차		2차		실측치	이론치	
P23	Sh1	-2.0	(A1)	-2.0	(A1)	0.0	-0.9	
	Sh2	-1.0	(A1)	-1.0	(A1)	0.0		
	Sh3	-1.0	(A1)	-1.0	(A1)	0.0		
	Sh4	-1.0	(A1)	-1.0	(A1)	0.0		
	Sh5	-2.0	(A1)	-2.0	(A1)	0.0		
	Sh6	-2.0	(A1)	-2.0	(A1)	0.0		
	Sh7	-1.0	(A1)	-1.0	(A1)	0.0		
	Sh8	-1.0	(A1)	-1.0	(A1)	0.0		
	Sh9	-1.0	(A1)	-2.0	(A1)	-1.0		
	Sh10	-1.0	(A1)	-2.0	(A1)	-1.0		
A2	Sh1	5.0	(A2)	4.0	(A2)	-1.0	-1.8	
	Sh2	5.0	(A2)	4.0	(A2)	-1.0		
	Sh3	5.0	(A2)	4.0	(A2)	-1.0		
	Sh4	5.0	(A2)	4.0	(A2)	-1.0		
	Sh5	5.0	(A2)	3.0	(A2)	-2.0		

2) 설계기준온도(-5℃ ~ 35℃(보통지방))에 따른 여유량 검토

- 교량받침의 가동여유량을 검토한 결과, 설계기준온도에 따른 하절기 최대 신장여유량 및 동절기 최대 신축여유량을 받침장치 모두 충분히 확보하고 있는 것으로 평가되었다.

【표 3.2.14】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 산정(대구)

구 분	온도변화 (ΔT , °C)		선팅창 계수 (α)	신축거더길이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량 (mm)	계산 이동량(mm)	
	동절기	하절기			동절기	하절기		동절기 (최대 수축시)	하절기 (최대 신장시)
A1	-26.0℃	14.0℃	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	-	-7.8	4.2
P1	고정단								
P2(A1측)	-26.0℃	14.0℃	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	-	-7.8	4.2
P2(A2측)	-26.0℃	14.0℃	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	-	-7.8	4.2
P3(A1측)	-26.0℃	14.0℃	1×10^{-5}	60	-15.6	8.4	-	-15.6	8.4
P3(A2측)	-26.0℃	14.0℃	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	-	-7.8	4.2
P4	고정단								
P5(A1측)	-26.0℃	14.0℃	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	-	-7.8	4.2
P5(A2측)	-26.0℃	14.0℃	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	-	-7.8	4.2
P6(A1측)	-26.0℃	14.0℃	1×10^{-5}	60	-15.6	8.4	-	-15.6	8.4
P6(A2측)	-26.0℃	14.0℃	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	-	-7.8	4.2
1) 조사당시 온도 : 21.0℃(조사일 : 2015년 9월 15일, 평균온도, 지점 : 김해) 2) 검토온도 : -5℃ ~ 35℃(보통지방) 3) (+)값 신장량, (-)값 수축량									

【표 3.2.14】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 산정(대구, 계속)

구 분	온도변화 (ΔT , $^{\circ}\text{C}$)		선팅창 계수 (α)	신축거더길이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량 (mm)	계산 이동량(mm)	
	동절기	하절기			동절기	하절기		동절기 (최대 수축시)	하절기 (최대 신장시)
P7	고정단								
P8(A1측)	-26.0 $^{\circ}\text{C}$	14.0 $^{\circ}\text{C}$	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	-	-7.8	4.2
P8(A2측)	-26.0 $^{\circ}\text{C}$	14.0 $^{\circ}\text{C}$	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	-	-7.8	4.2
P9(A1측)	-26.0 $^{\circ}\text{C}$	14.0 $^{\circ}\text{C}$	1×10^{-5}	60	-15.6	8.4	-	-15.6	8.4
P9(A2측)	-26.0 $^{\circ}\text{C}$	14.0 $^{\circ}\text{C}$	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	-	-7.8	4.2
P10	고정단								
P11(A1측)	-26.0 $^{\circ}\text{C}$	14.0 $^{\circ}\text{C}$	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	-	-7.8	4.2
P11(A2측)	-26.0 $^{\circ}\text{C}$	14.0 $^{\circ}\text{C}$	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	-	-7.8	4.2
P12(A1측)	-26.0 $^{\circ}\text{C}$	14.0 $^{\circ}\text{C}$	1×10^{-5}	60	-15.6	8.4	-	-15.6	8.4
P12(A2측)	-26.0 $^{\circ}\text{C}$	14.0 $^{\circ}\text{C}$	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	-	-7.8	4.2
P13	고정단								
P14(A1측)	-26.0 $^{\circ}\text{C}$	14.0 $^{\circ}\text{C}$	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	-	-7.8	4.2
P14(A2측)	-26.0 $^{\circ}\text{C}$	14.0 $^{\circ}\text{C}$	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	-	-7.8	4.2
P15(A1측)	-26.0 $^{\circ}\text{C}$	14.0 $^{\circ}\text{C}$	1×10^{-5}	60	-15.6	8.4	-	-15.6	8.4
P15(A2측)	-26.0 $^{\circ}\text{C}$	14.0 $^{\circ}\text{C}$	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	-	-7.8	4.2
P16	고정단								
P17(A1측)	-26.0 $^{\circ}\text{C}$	14.0 $^{\circ}\text{C}$	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	-	-7.8	4.2
P17(A2측)	-26.0 $^{\circ}\text{C}$	14.0 $^{\circ}\text{C}$	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	-	-7.8	4.2
P18(A1측)	-26.0 $^{\circ}\text{C}$	14.0 $^{\circ}\text{C}$	1×10^{-5}	60	-15.6	8.4	-	-15.6	8.4
P18(A2측)	-26.0 $^{\circ}\text{C}$	14.0 $^{\circ}\text{C}$	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	-	-7.8	4.2
P19	고정단								
P20(A1측)	-26.0 $^{\circ}\text{C}$	14.0 $^{\circ}\text{C}$	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	-	-7.8	4.2
P20(A2측)	-26.0 $^{\circ}\text{C}$	14.0 $^{\circ}\text{C}$	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	-	-7.8	4.2
P21(A1측)	-26.0 $^{\circ}\text{C}$	14.0 $^{\circ}\text{C}$	1×10^{-5}	60	-15.6	8.4	-	-15.6	8.4
P21(A2측)	-26.0 $^{\circ}\text{C}$	14.0 $^{\circ}\text{C}$	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	-	-7.8	4.2
P22	고정단								
P23(A1측)	-26.0 $^{\circ}\text{C}$	14.0 $^{\circ}\text{C}$	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	-	-7.8	4.2
P23(A2측)	-26.0 $^{\circ}\text{C}$	14.0 $^{\circ}\text{C}$	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	-	-7.8	4.2
A2	-26.0 $^{\circ}\text{C}$	14.0 $^{\circ}\text{C}$	1×10^{-5}	60	-15.6	8.4	-	-15.6	8.4
1) 조사당시 온도 : 21.0 $^{\circ}\text{C}$ (조사일 : 2015년 9월 15일, 평균온도, 지점 : 김해) 2) 검토온도 : -5 $^{\circ}\text{C}$ ~ 35 $^{\circ}\text{C}$ (보통지방) 3) (+)값 신장량, (-)값 수축량									

【표 3.2.15】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과(대구)

구 분		점검당시 실측이동량(mm)		최대 받침 이동량(mm)		실측 받침 가동여유량(mm)		허용이동량 (mm)	검토 결과
				최대 수축 이동량	최대 신장 이동량	수축 여유량	신장 여유량		
A1	Sh1	0.0	-	-7.8	4.2	-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh2	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh3	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh4	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh5	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
P1	Sh1~10	고정단							
P2	Sh1	10.0	(A2)	-7.8	4.2	-60.4	40.4	±50.4	O.K
	Sh2	5.0	(A2)			-55.4	45.4	±50.4	O.K
	Sh3	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh4	10.0	(A2)			-60.4	40.4	±50.4	O.K
	Sh5	5.0	(A2)			-55.4	45.4	±50.4	O.K
	Sh6	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh7	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh8	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh9	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh10	5.0	(A2)			-55.4	45.4	±50.4	O.K
P3	Sh1	-5.0	(A1)	-15.6	8.4	-45.4	55.4	±50.4	O.K
	Sh2	-5.0	(A1)			-45.4	55.4	±50.4	O.K
	Sh3	-5.0	(A1)			-45.4	55.4	±50.4	O.K
	Sh4	-5.0	(A1)			-45.4	55.4	±50.4	O.K
	Sh5	-5.0	(A1)			-45.4	55.4	±50.4	O.K
	Sh6	10.0	(A2)	-7.8	4.2	-60.4	40.4	±50.4	O.K
	Sh7	10.0	(A2)			-60.4	40.4	±50.4	O.K
	Sh8	2.0	(A2)			-52.4	48.4	±50.4	O.K
	Sh9	10.0	(A2)			-60.4	40.4	±50.4	O.K
	Sh10	10.0	(A2)			-60.4	40.4	±50.4	O.K
P4	Sh1~10	고정단							
주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K									

【표 3.2.15】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과(대구, 계속)

구 분		점검당시 실측이동량(mm)		최대 받침 이동량(mm)		실측 받침 가동여유량(mm)		허용이동량 (mm)	검토 결과
				최대 수축 이동량	최대 신장 이동량	수축 여유량	신장 여유량		
P5	Sh1	-10.0	(A1)	-7.8	4.2	-40.4	60.4	±50.4	O.K
	Sh2	-5.0	(A1)			-45.4	55.4	±50.4	O.K
	Sh3	-10.0	(A1)			-40.4	60.4	±50.4	O.K
	Sh4	-10.0	(A1)			-40.4	60.4	±50.4	O.K
	Sh5	-8.0	(A1)			-42.4	58.4	±50.4	O.K
	Sh6	3.0	(A2)			-53.4	47.4	±50.4	O.K
	Sh7	2.0	(A2)			-52.4	48.4	±50.4	O.K
	Sh8	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh9	1.0	(A2)			-51.4	49.4	±50.4	O.K
	Sh10	1.0	(A2)			-51.4	49.4	±50.4	O.K
P6	Sh1	0.0	-	-15.6	8.4	-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh2	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh3	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh4	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh5	-10.0	(A1)			-40.4	60.4	±50.4	O.K
	Sh6	-1.0	(A2)	-7.8	4.2	-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh7	-1.0	(A2)			-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh8	-1.0	(A2)			-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh9	-1.0	(A2)			-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh10	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
P7	Sh1~10	고정단							
P8	Sh1	-3.0	(A1)	-7.8	4.2	-47.4	53.4	±50.4	O.K
	Sh2	-3.0	(A1)			-47.4	53.4	±50.4	O.K
	Sh3	-3.0	(A1)			-47.4	53.4	±50.4	O.K
	Sh4	-3.0	(A1)			-47.4	53.4	±50.4	O.K
	Sh5	-3.0	(A1)			-47.4	53.4	±50.4	O.K
	Sh6	2.0	(A2)			-52.4	48.4	±50.4	O.K
	Sh7	2.0	(A2)			-52.4	48.4	±50.4	O.K
	Sh8	2.0	(A2)			-52.4	48.4	±50.4	O.K
	Sh9	2.0	(A2)			-52.4	48.4	±50.4	O.K
	Sh10	2.0	(A2)			-52.4	48.4	±50.4	O.K
주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K									

【표 3.2.15】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과(대구, 계속)

구 분		점검당시 실측이동량(mm)		최대 받침 이동량(mm)		실측 받침 가동여유량(mm)		허용이동량 (mm)	검토 결과
				최대 수축 이동량	최대 신장 이동량	수축 여유량	신장 여유량		
P9	Sh1	0.0	-	-15.6	8.4	-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh2	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh3	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh4	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh5	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh6	-3.0	(A2)	-7.8	4.2	-47.4	53.4	±50.4	O.K
	Sh7	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh8	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh9	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh10	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
P10	Sh1~10	고정단							
P11	Sh1	-3.0	(A1)	-7.8	4.2	-47.4	53.4	±50.4	O.K
	Sh2	-3.0	(A1)			-47.4	53.4	±50.4	O.K
	Sh3	-3.0	(A1)			-47.4	53.4	±50.4	O.K
	Sh4	-3.0	(A1)			-47.4	53.4	±50.4	O.K
	Sh5	-3.0	(A1)			-47.4	53.4	±50.4	O.K
	Sh6	5.0	(A2)			-55.4	45.4	±50.4	O.K
	Sh7	5.0	(A2)			-55.4	45.4	±50.4	O.K
	Sh8	3.0	(A2)			-53.4	47.4	±50.4	O.K
	Sh9	3.0	(A2)			-53.4	47.4	±50.4	O.K
	Sh10	3.0	(A2)			-53.4	47.4	±50.4	O.K
P12	Sh1	0.0	-	-15.6	8.4	-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh2	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh3	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh4	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh5	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh6	0.0	-	-7.8	4.2	-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh7	-3.0	(A2)			-47.4	53.4	±50.4	O.K
	Sh8	-3.0	(A2)			-47.4	53.4	±50.4	O.K
	Sh9	-2.0	(A2)			-48.4	52.4	±50.4	O.K
	Sh10	-2.0	(A2)			-48.4	52.4	±50.4	O.K
주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K									

【표 3.2.15】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과(대구, 계속)

구 분		점검당시 실측이동량(mm)		최대 받침 이동량(mm)		실측 받침 가동여유량(mm)		허용이동량 (mm)	검토 결과
				최대 수축 이동량	최대 신장 이동량	수축 여유량	신장 여유량		
P13	Sh1~10	고정단							
P14	Sh1	-1.0	(A1)	-7.8	4.2	-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh2	-1.0	(A1)			-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh3	-1.0	(A1)			-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh4	-1.0	(A1)			-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh5	-1.0	(A1)			-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh6	3.0	(A2)			-53.4	47.4	±50.4	O.K
	Sh7	3.0	(A2)			-53.4	47.4	±50.4	O.K
	Sh8	3.0	(A2)			-53.4	47.4	±50.4	O.K
	Sh9	3.0	(A2)			-53.4	47.4	±50.4	O.K
	Sh10	3.0	(A2)			-53.4	47.4	±50.4	O.K
P15	Sh1	5.0	(A2)	-15.6	8.4	-63.8	53.8	±58.8	O.K
	Sh2	5.0	(A2)			-63.8	53.8	±58.8	O.K
	Sh3	5.0	(A2)			-63.8	53.8	±58.8	O.K
	Sh4	5.0	(A2)			-63.8	53.8	±58.8	O.K
	Sh5	5.0	(A2)			-63.8	53.8	±58.8	O.K
	Sh6	0.0	-	-7.8	4.2	-58.8	58.8	±58.8	O.K
	Sh7	0.0	-			-58.8	58.8	±58.8	O.K
	Sh8	0.0	-			-58.8	58.8	±58.8	O.K
	Sh9	-2.0	(A1)			-56.8	60.8	±58.8	O.K
	Sh10	-2.0	(A1)			-56.8	60.8	±58.8	O.K
P16	Sh1~10	고정단							
P17	Sh1	-1.0	(A1)	-7.8	4.2	-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh2	-1.0	(A1)			-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh3	-1.0	(A1)			-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh4	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh5	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh6	2.0	(A2)			-52.4	48.4	±50.4	O.K
	Sh7	2.0	(A2)			-52.4	48.4	±50.4	O.K
	Sh8	3.0	(A2)			-53.4	47.4	±50.4	O.K
	Sh9	3.0	(A2)			-53.4	47.4	±50.4	O.K
	Sh10	3.0	(A2)			-53.4	47.4	±50.4	O.K
주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K									

【표 3.2.15】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과(대구, 계속)

구 분		점검당시 실측이동량(mm)		최대 받침 이동량(mm)		실측 받침 가동여유량(mm)		허용이동량 (mm)	검토 결과
				최대 수축 이동량	최대 신장 이동량	수축 여유량	신장 여유량		
P18	Sh1	-2.0	(A1)	-15.6	8.4	-48.4	52.4	±50.4	O.K
	Sh2	-2.0	(A1)			-48.4	52.4	±50.4	O.K
	Sh3	-2.0	(A1)			-48.4	52.4	±50.4	O.K
	Sh4	-2.0	(A1)			-48.4	52.4	±50.4	O.K
	Sh5	-2.0	(A1)			-48.4	52.4	±50.4	O.K
	Sh6	-2.0	(A2)	-7.8	4.2	-48.4	52.4	±50.4	O.K
	Sh7	-2.0	(A2)			-48.4	52.4	±50.4	O.K
	Sh8	-2.0	(A2)			-48.4	52.4	±50.4	O.K
	Sh9	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh10	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
P19	Sh1~10	고정단							
P20	Sh1	-1.0	(A1)	-7.8	4.2	-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh2	-1.0	(A1)			-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh3	-1.0	(A1)			-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh4	-2.0	(A1)			-48.4	52.4	±50.4	O.K
	Sh5	-2.0	(A1)			-48.4	52.4	±50.4	O.K
	Sh6	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh7	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh8	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh9	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh10	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
P21	Sh1	1.0	(A2)	-15.6	8.4	-51.4	49.4	±50.4	O.K
	Sh2	1.0	(A2)			-51.4	49.4	±50.4	O.K
	Sh3	1.0	(A2)			-51.4	49.4	±50.4	O.K
	Sh4	1.0	(A2)			-51.4	49.4	±50.4	O.K
	Sh5	3.0	(A2)			-53.4	47.4	±50.4	O.K
	Sh6	2.0	(A1)	-7.8	4.2	-52.4	48.4	±50.4	O.K
	Sh7	10.0	(A1)			-60.4	40.4	±50.4	O.K
	Sh8	5.0	(A1)			-55.4	45.4	±50.4	O.K
	Sh9	3.0	(A1)			-53.4	47.4	±50.4	O.K
	Sh10	1.0	(A1)			-51.4	49.4	±50.4	O.K
P22	Sh1~10	고정단							
주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K									

【표 3.2.15】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과(대구, 계속)

구 분		점검당시 실측이동량(mm)		최대 받침 이동량(mm)		실측 받침 가동여유량(mm)		허용이동량 (mm)	검토 결과
				최대 수축 이동량	최대 신장 이동량	수축 여유량	신장 여유량		
P23	Sh1	-2.0	(A1)	-7.8	4.2	-48.4	52.4	±50.4	O.K
	Sh2	-1.0	(A1)			-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh3	-1.0	(A1)			-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh4	-1.0	(A1)			-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh5	-2.0	(A1)			-48.4	52.4	±50.4	O.K
	Sh6	-2.0	(A1)			-48.4	52.4	±50.4	O.K
	Sh7	-1.0	(A1)			-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh8	-1.0	(A1)			-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh9	-1.0	(A1)			-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh10	-1.0	(A1)			-49.4	51.4	±50.4	O.K
A2	Sh1	5.0	(A2)	-15.6	8.4	-72.2	62.2	±67.2	O.K
	Sh2	5.0	(A2)			-72.2	62.2	±67.2	O.K
	Sh3	5.0	(A2)			-72.2	62.2	±67.2	O.K
	Sh4	5.0	(A2)			-72.2	62.2	±67.2	O.K
	Sh5	5.0	(A2)			-72.2	62.2	±67.2	O.K


주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K

마. 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 교량받침부에 대하여 기 점검 결과를 토대로 주요 손상의 진전여부를 검토한 결과, 2014년부터 2015년까지 받침 프리셋팅 및 보수 등이 이루어져 받침Plate 녹발생 및 받침물탈 균열 등의 손상은 감소된 것으로 조사되었다.

【표 3.2.16】 교량받침 기 점검 결과 비교(대구)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀안전진단	비 고
받침Plate 녹발생	239개소	16개소	
받침물탈 균열(0.2mm이하)	10.18m	3.1m	

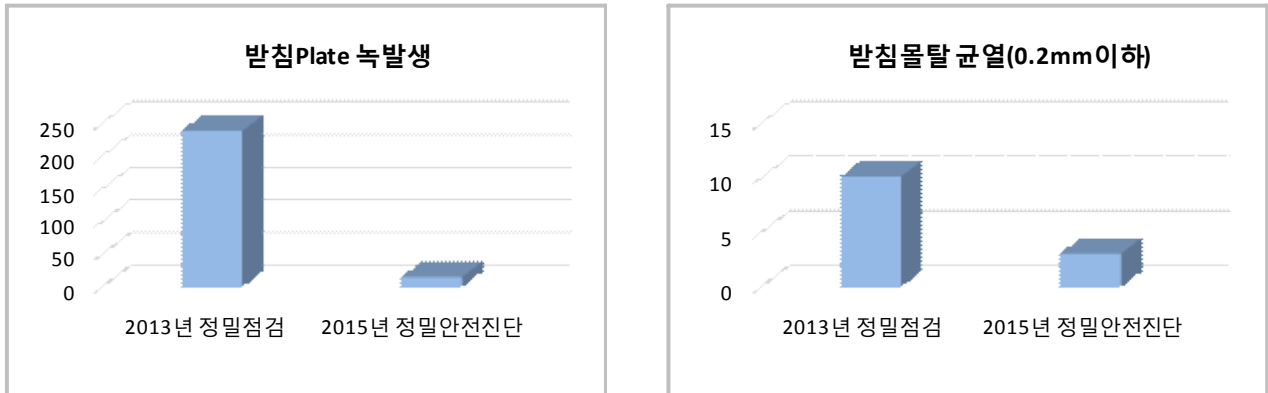

【그림 3.2.8】 교량받침 기 점검 결과 비교(대구)


바. 검토의견

- 받침Plate 도장박리 및 녹발생은 공용기간 증가에 따른 손상으로 내구성 및 건전성 확보를 위해 재도장 실시가 필요하며, 받침Plate 들뜸은 설치시 오류로 손상정도가 경미하고 받침 기능발휘에 문제가 없어 주의관찰이 바람직하다.
- 받침 콘크리트 균열은 온도 및 건조수축에 의한 0.2mm이하 균열로 표면처리가 바람직하며, 받침 콘크리트 들뜸 및 재료분리는 시공미흡에 의한 품질불량부의 손상으로 내구성 확보를 위해 단면보수가 필요하다.
- 스톱퍼 간섭은 공용기간 동안 추가 손상이 발생되지 않고 받침장치 및 구조물에 미치는 영향이 미미하여 주의관찰이 바람직하다.

3.2.4 신축이음장치

가. 부재의 개요

- 신축이음장치는 3경간 연속으로 A1, P3, P6, P9, P12, P15, P18, P22, A2에 설치되어 있으며 A1 Monocell Joint 그 외 구간은 Rail Joint로 시공되어져 있다.

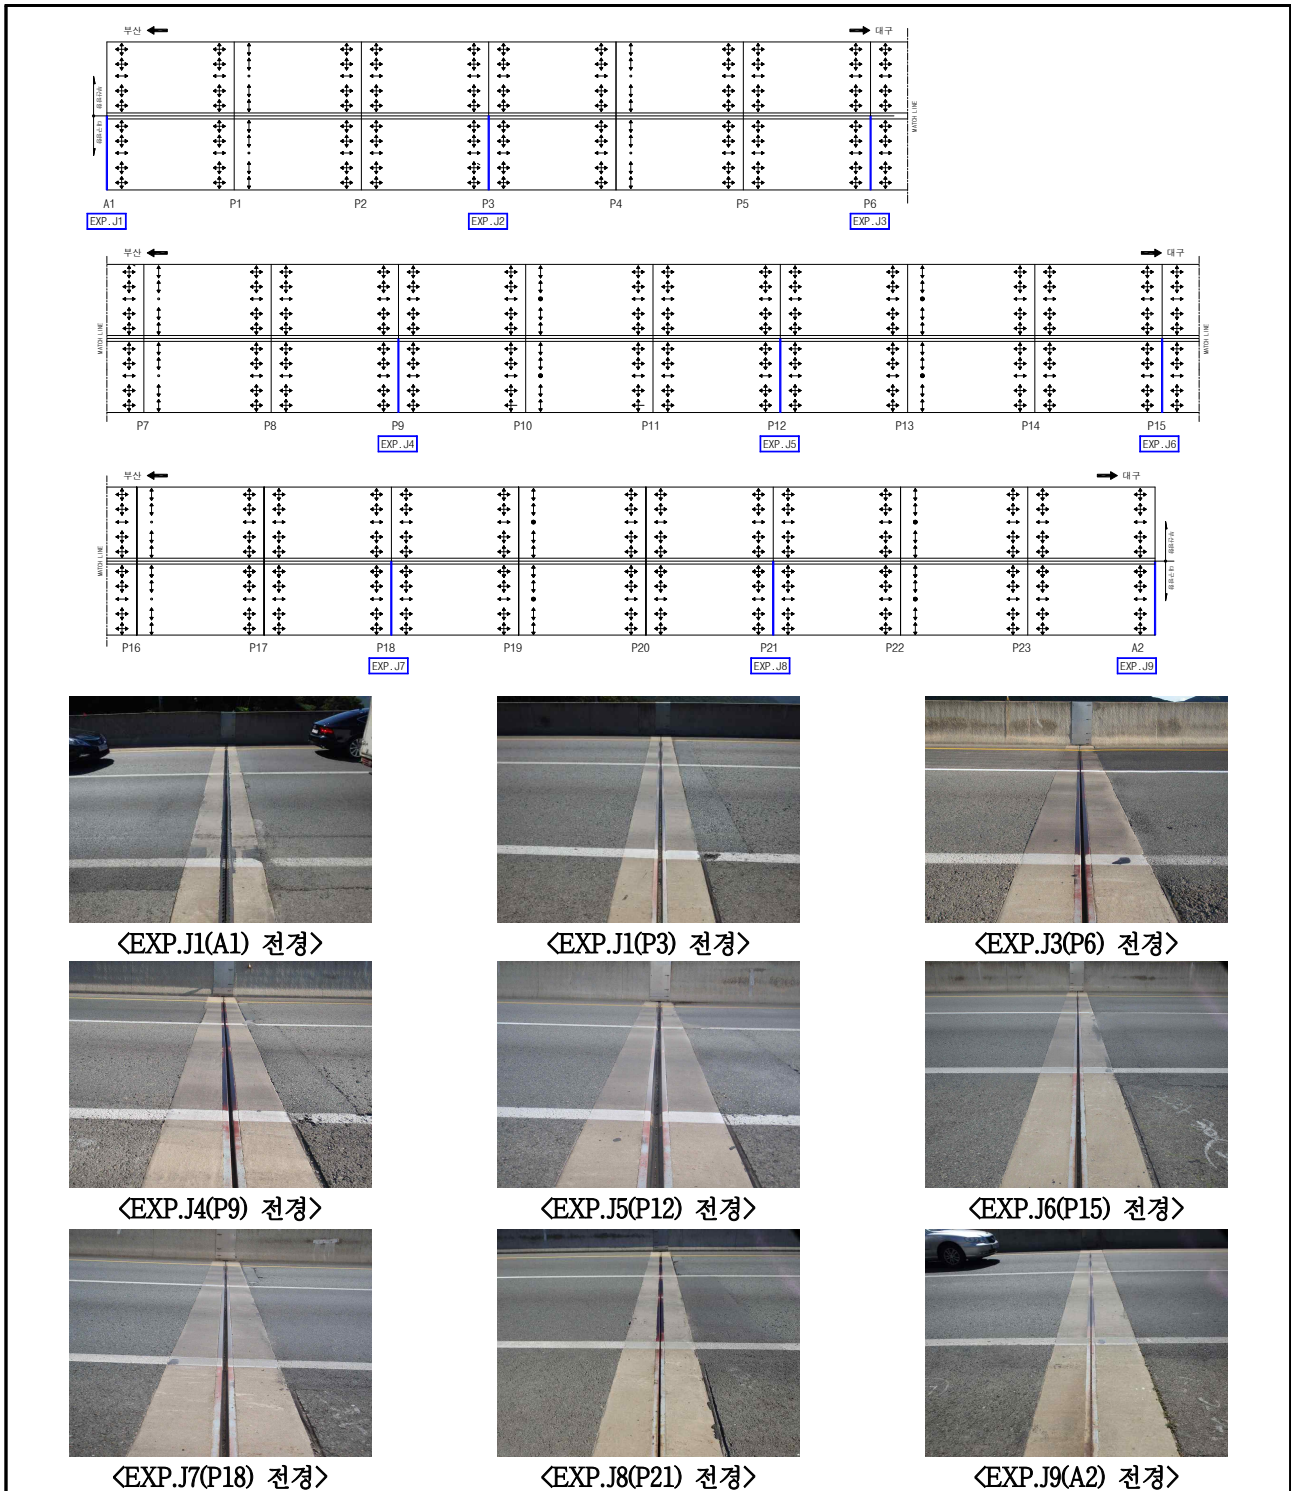



【그림 3.2.9】 신축이음장치 전경 및 배치도(대구)

나. 외관조사 결과

- 신축이음장치에 대한 외관조사 결과, 전반적으로 신축거동은 원활하나, 신축이음장치 누수(A1, P12), 신축이음 본체 유간부 토사퇴적, 차수판 앵커볼트 탈락, 후타재 균열(0.2~0.3mm) 및 국부적인 파손, 신축이음본체 단차(A2), 종조인트부 누수 및 백업재 탈락 등의 손상이 조사되었다.

【표 3.2.17】 신축이음장치 외관조사 결과(대구)

위 치	구 분	손상내용	비고
A1	Monocell Joint (No.50)	■ 신축이음장치 누수(L=11.4m) ■ 신축이음 본체 유간부 토사퇴적(L=2.0m) ■ 후타재 균열(0.3mm이상, L=7.0m)	
P3	Rail Joint (No.120)	■ 신축이음 본체 유간부 토사퇴적(L=2.0m) ■ 후타재 균열(0.2mm이하, L=6.5m)	
P6	Rail Joint (No.120)	■ 신축이음 본체 유간부 토사퇴적(L=3.0m) ■ 차수판 앵커볼트 탈락(4개소) ■ 후타재 균열(0.2mm이하, L=8.0m)	
P9	Rail Joint (No.120)	■ 신축이음 본체 유간부 토사퇴적(L=3.0m) ■ 차수판 앵커볼트 탈락(6개소) ■ 후타재 균열(0.2mm이하, L=7.5m)	
P12	Rail Joint (No.120)	■ 신축이음장치 누수(L=11.4m) ■ 신축이음 본체 유간부 토사퇴적(L=2.0m) ■ 차수판 앵커볼트 탈락(1개소) ■ 후타재 균열(0.2mm이하, L=5.0m)	
P15	Rail Joint (No.120)	■ 신축이음 본체 유간부 토사퇴적(L=3.0m) ■ 차수판 앵커볼트 탈락(4개소) ■ 후타재 균열(0.2mm이하, L=6.5m)	
P18	Rail Joint (No.120)	■ 신축이음 본체 유간부 토사퇴적(L=1.0m) ■ 차수판 앵커볼트 탈락(2개소) ■ 후타재 균열(0.2mm이하, L=5.0m)	
P21	Rail Joint (No.120)	■ 신축이음 본체 유간부 토사퇴적(L=3.0m) ■ 차수판 앵커볼트 탈락(2개소) ■ 후타재 균열(0.2mm이하, L=5.0m)	
A2	Rail Joint (No.80)	■ 신축이음 본체 유간부 토사퇴적(L=2.0m) ■ 신축이음본체 단차(L=5.0m) ■ 후타재 파손(A=0.20㎡) ■ 후타재 균열(0.2mm이하, L=1.0m)	
상·하행 종조인트부		■ 종조인트부 누수(L=12.6m) ■ 백업재 탈락(L=300.0m)	

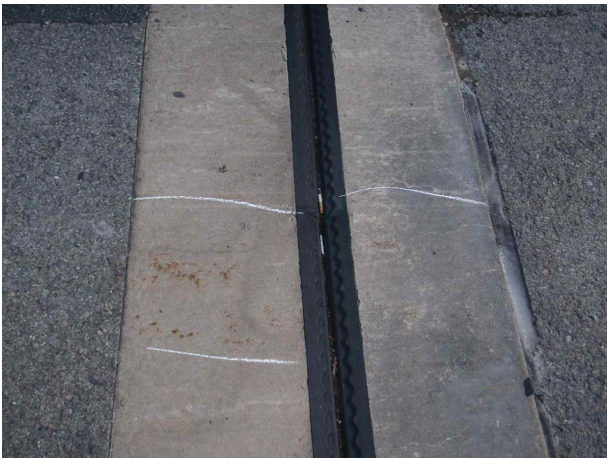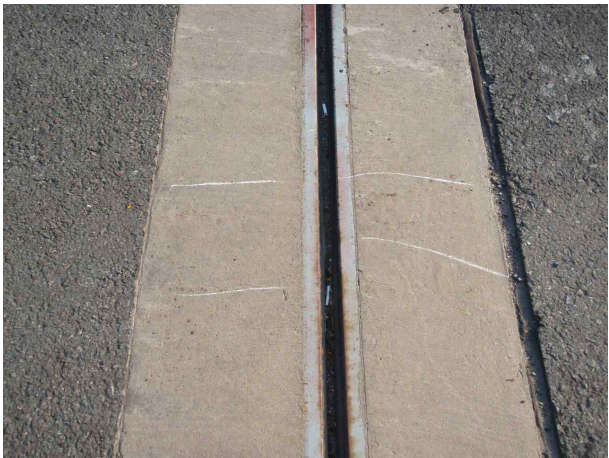
	
0.3mm 후타재 균열(P1)	0.2mm 후타재 균열(P18)
	
신축유간부 이물질 퇴적(P3)	차수판 앵커볼트 탈락(P6)
	
신축이음 본체 단차(A2)	후타재 파손(A2)

【사진 3.2.15】 신축이음장치 손상현황(대구)

다. 신축이음 신축거동상태 검토

1) 온도변화에 따른 가동상태 검토

- 본 교량의 신축거동상태를 확인하기 위해 2회(1차 : 21.7℃(9월10일), 2차 : 18.0℃(10월15일)에 걸쳐 신축이음장치, 바닥판 거더 상·하부에 대한 유간을 측정하였고, 이론 변동량과의 비교를 통해 신축거동상태를 검토하였다. 또한, 측정된 유간으로부터 최대 온도 상승시 신장량과 최저 온도 하강시 수축량을 계산하여 유간확보 여부를 검토하였다.

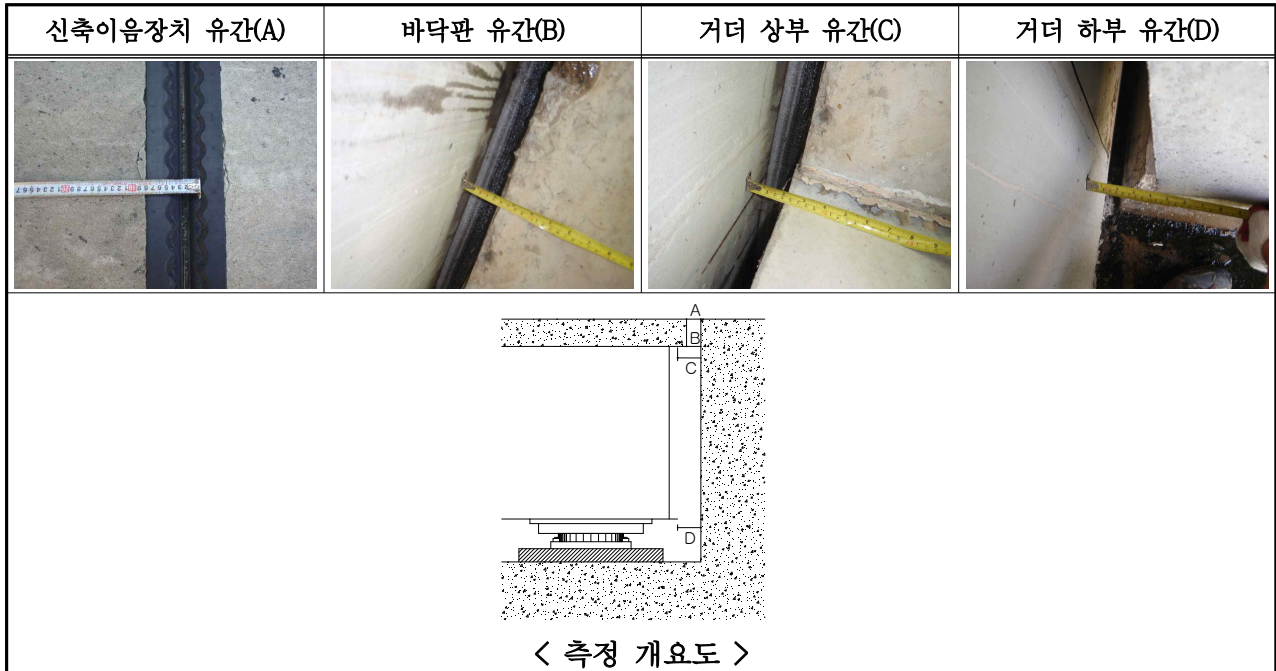

【사진 3.2.16】 신축이음 유간 측정방법(대구)

【표 3.2.18】 신축이음 유간 측정결과(대구)

측정위치	측 정 값(mm)								비 고
	신축이음장치(A)		바닥판(B)		거더 상부(C)		거더 하부(D)		
	1차	2차	1차	2차	1차	2차	1차	2차	
EXP.J1(A1)	15	15	55	55	52	55	108	110	Monocell Joint(No.50)
EXP.J2(P3)	40	42	110	110	130	130	140	142	Rail Joint(No.120)
EXP.J3(P6)	25	28	100	100	245	246	265	265	Rail Joint(No.120)
EXP.J4(P9)	27	29	140	142	270	272	290	291	Rail Joint(No.120)
EXP.J5(P12)	72	76	160	162	265	268	270	270	Rail Joint(No.120)
EXP.J6(P15)	35	40	135	138	230	232	245	245	Rail Joint(No.120)
EXP.J7(P18)	40	45	130	133	230	233	245	250	Rail Joint(No.120)
EXP.J8(P21)	20	25	70	72	150	153	165	168	Rail Joint(No.120)
EXP.J9(A2)	9	9	30	32	105	105	90	90	Rail Joint(No.80)

- 9월(21.7℃)과 10월(18.0℃)의 온도 변화에 따른 변동량 측정결과, 이론 변동량과 유사한 것으로 나타나 교량의 신축거동상태는 양호한 것으로 판단된다.

【표 3.2.19】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동상태 검토결과(대구)

측정위치		측정유간(mm)		변동량(mm)		비 고
		1차	2차	실측치	이론치	
EXP.J1(A1)	신축이음장치	15.0	15.0	0.0	-1.1	
	바닥판 단부	55.0	55.0	0.0		
EXP.J2(P3)	신축이음장치	40.0	42.0	-2.0	-3.3	
	바닥판 단부	110.0	110.0	0.0		
EXP.J3(P6)	신축이음장치	25.0	28.0	-3.0	-3.3	
	바닥판 단부	100.0	100.0	0.0		
EXP.J4(P9)	신축이음장치	27.0	29.0	-2.0	-3.3	
	바닥판 단부	140.0	142.0	-2.0		
EXP.J5(P12)	신축이음장치	72.0	76.0	-4.0	-3.3	
	바닥판 단부	160.0	162.0	-2.0		
EXP.J6(P15)	신축이음장치	35.0	40.0	-5.0	-3.3	
	바닥판 단부	135.0	138.0	-3.0		
EXP.J7(P18)	신축이음장치	40.0	45.0	-5.0	-3.3	
	바닥판 단부	130.0	133.0	-3.0		
EXP.J8(P21)	신축이음장치	20.0	25.0	-5.0	-3.3	
	바닥판 단부	70.0	72.0	-2.0		
EXP.J9(A2)	신축이음장치	3.0	3.0	0.0	-2.2	
	바닥판 단부	30.0	32.0	-2.0		

2) 설계기준온도(-5℃ ~ 35℃(보통지방))에 따른 여유량 검토

- 금회 신축이음 유간을 검토한 결과, 교대(A2)의 신축이음은 신장여유량이 다소 부족한 것으로 검토되었다.

【표 3.2.20】 신축이음 신축이동량 산정(대구)

구 분	온도변화 (ΔT , °C)		선팅창 계수 (α)	신축거더 길이(L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량 (mm)	계산 이동량(mm)	
	동절기	하절기			동절기	하절기		동절기 (최대 수축시)	하절기 (최대 신장시)
EXP.J1(A1)	-26.7℃	13.3℃	1×10^{-5}	30	-8	4	0	-8	4
EXP.J2(P3)	-26.7℃	13.3℃	1×10^{-5}	90	-24	12	0	-24	12
EXP.J3(P6)	-26.7℃	13.3℃	1×10^{-5}	90	-24	12	0	-24	12
EXP.J4(P9)	-26.7℃	13.3℃	1×10^{-5}	90	-24	12	0	-24	12
EXP.J5(P12)	-26.7℃	13.3℃	1×10^{-5}	90	-24	12	0	-24	12
EXP.J6(P15)	-26.7℃	13.3℃	1×10^{-5}	90	-24	12	0	-24	12
EXP.J7(P18)	-26.7℃	13.3℃	1×10^{-5}	90	-24	12	0	-24	12
EXP.J8(P21)	-26.7℃	13.3℃	1×10^{-5}	90	-24	12	0	-24	12
EXP.J9(A2)	-26.7℃	13.3℃	1×10^{-5}	60	-16	8	0	-16	8

1) 조사당시 온도 : 21.7℃(조사일 : 2015년 9월 10일, 평균온도, 지점 : 김해)
 2) 검토온도 : -5℃ ~ 35℃(보통지방)
 3) 활하중에 의한 거더의 처짐 이동량 : 신축장 100m 이상인 경우 동절기 최대 수축시 적용(도로설계요령, 2009)
 4) (+)값 신장량, (-)값 수축량

【표 3.2.21】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동여유량 검토결과(대구)

구 분		계산 이동량(mm)		점검당시 실측유간(mm) ③	허용량(mm) ④	신축 여유량(mm)		검토 결과
		최대 수축시 ①	최대 신장시 ②			최대 수축시 ④+(①-③)	최대 신장시 ③-②	
EXP.J1 (A1)	신축이음장치	-8	4	15.0	50	27	11	O.K
	바닥판 단부	-8	4	55.0	50		51	O.K
EXP.J2 (P3)	신축이음장치	-24	12	40.0	120	56	28	O.K
	바닥판 단부	-24	12	110.0	120		98	O.K
EXP.J3 (P6)	신축이음장치	-24	12	25.0	120	71	13	O.K
	바닥판 단부	-24	12	100.0	120		88	O.K
EXP.J4 (P9)	신축이음장치	-24	12	27.0	120	69	15	O.K
	바닥판 단부	-24	12	140.0	120		128	O.K
EXP.J5 (P12)	신축이음장치	-24	12	72.0	120	24	60	O.K
	바닥판 단부	-24	12	160.0	120		148	O.K
EXP.J6 (P15)	신축이음장치	-24	12	35.0	120	61	23	O.K
	바닥판 단부	-24	12	135.0	120		123	O.K
EXP.J7 (P18)	신축이음장치	-24	12	40.0	120	56	28	O.K
	바닥판 단부	-24	12	130.0	120		118	O.K
EXP.J8 (P21)	신축이음장치	-24	12	20.0	120	76	8	O.K
	바닥판 단부	-24	12	70.0	120		58	O.K
EXP.J9 (A2)	신축이음장치	-16	8	3.0	80	61	-5	N.G
	바닥판 단부	-16	8	30.0	80		22	O.K

주) 판정 : $0.0\text{mm} \leq \text{신축 여유량} \leq \text{허용량} \Rightarrow \text{O.K}$

다. 검토 결과


- 차수판은 방호벽의 신축이음 유간부를 통해 교량 하부로 우수가 유입되는 것을 방지하기 위해 설치하는 시설물로 점검시 지속적인 바람 및 차량진동, 시공미흡 등 외적 요인에 의해 앵커볼트 탈락이 조사되어 차수판의 건전성 확보를 위해 보수가 바람직하며, 유간부 토사퇴적은 신축거동 제한으로 구조물에 영향을 미칠 수 있어 주기적인 청소가 바람직하다.
- 교대 A1, 교각 P12 신축이음부 누수는 유지보수 이력조사 결과 보수이력이 없고 10년 정도 공용된 점을 고려할 때, 신축이음장치 교체로 구조물의 건전성을 확보하는 것이 바람직한 것으로 판단된다.
- 후타재 균열은 급속시공 및 조기차량 통행 등 제한적 시공여건에 의해 발생한 손상으로 후타재의 내구성 확보를 위해 0.3mm이상 균열은 주입보수, 국부적인 파손은 단면보수를 실시하고, 0.2mm이하 균열은 주의관찰이 바람직하다.

- A2에 발생된 신축이음 본체 단차는 받침장치 프리셋팅(2014년 12월)시 발생된 경미한 시공오차(3mm)로 주의관찰이 필요하며 향후, 신축이음장치 교체시 정밀시공이 바람직하다.
- 용산교는 분리형 중분대 교량으로 중분대 종 조인트 이격부를 통한 하부누수가 조사되어 하부구조의 내구성 확보를 위해 종 조인트 실링 보수가 바람직하다.
- 신축 여유량 검토 결과, A2의 신축여유량이 다소 부족한 것으로 검토되었으나 신축유간 부족에 따른 추가 손상은 조사되지 않았다. 현 상태로 10년 정도 공용되고 유간부족에 따른 추가 손상이 발생되지 않은 점을 고려할 때, 신축이동 제한에 따른 발생력에 대해 균형이 이루어진 것으로 판단할 수 있으나 장기적으로 기상이변 등 예상치 못한 온도변화에 의해 추가 손상 가능성을 배제할 수 없어 보수계획 수립 후 보수실시가 바람직하다.

3.2.5 교면포장

가. 부재의 개요

- 본 교량의 교면은 아스팔트로 포장되어 있으며, 총 2차로로 이루어져 있고 외측에 폭 3.0m의 갓길이 위치하고 있다.

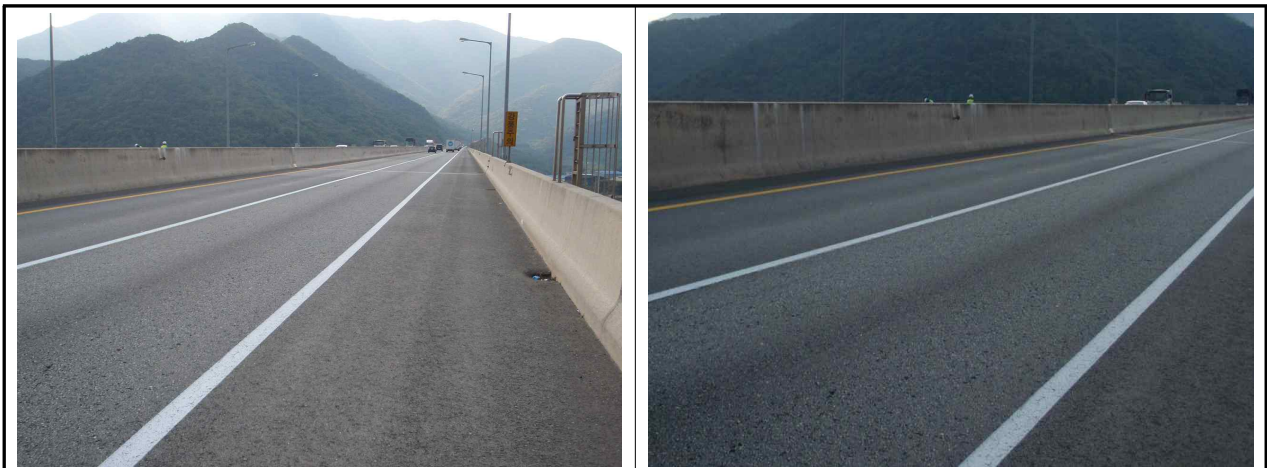

교면포장 전경

【사진 3.2.17】 교면포장 전경(대구)

나. 외관조사 결과





- 교면포장에 대한 외관조사 결과, 아스콘 균열, 파손, 패임, 라벨링, 보수부 패임, 접속부 이격/단차, 접속부 아스콘 균열 등의 손상이 조사되었다.
- 포장부의 균열, 라벨링, 파손, 아스콘 패임은 포장시공시 차량 통행에 따른 제한적 시공여건, 고속도로의 빈번한 중차량 통행, 공용기간 증가에 따른 마모 등 여러 복합적인 원인에 의해 일반적으로 발생하는 손상으로 주행차량의 주행성을 크게 저해할 만한 손

상은 조사되지 않았다.

- 접속부 이격/단차 손상은 포장시공시 정밀시공 미흡 및 후타재 접속부 마감 시공 미흡에 의한 손상으로 조사되었다.

【표 3.2.22】 교면포장 외관조사 결과(대구)

구 분	라벨링 (㎡/개소)	아스콘 패임/파손 (㎡/개소)	아스콘 균열 (m/개소)	접속부 이격/단차 (m/개소)
S1	-	0.03/1	-	-
S2	-	-	-	-
S3	-	-	12.0/2	-
S4	80.0/1	-	6.0/1	-
S5	25.0/1	-	-	-
S6	22.0/2	0.50/1	-	-
S7	-	-	-	-
S8	-	-	-	-
S9	6.0/1	-	-	-
S10	9.0/1	0.12/2	-	-
S11	16.8/2	-	-	-
S12	12.0/1	-	-	-
S13	1.5/1	-	5.0/1	-
S14	1.2/1	-	-	-
S15	-	0.02/1	-	-
S16	-	-	1.0/1	-
S17	-	-	5.0/1	-
S18	-	0.02/1	-	-
S19	-	0.32/3	-	-
S20	-	-	10.0/1	-
S21	3.5/1	0.02/2	-	-
S22	9.0/2	0.04/1	-	-
S23	-	-	-	-
S24	16.0/2	-	18.5/3(접속부 포함)	15.0/3(접속부)
합 계	202.0/16	1.07/12	57.5/10	15.0/3

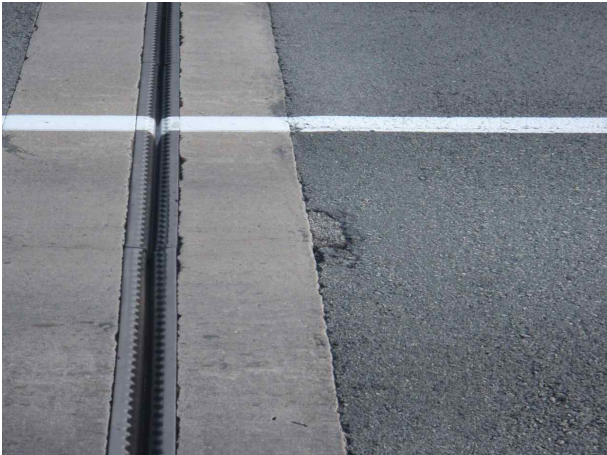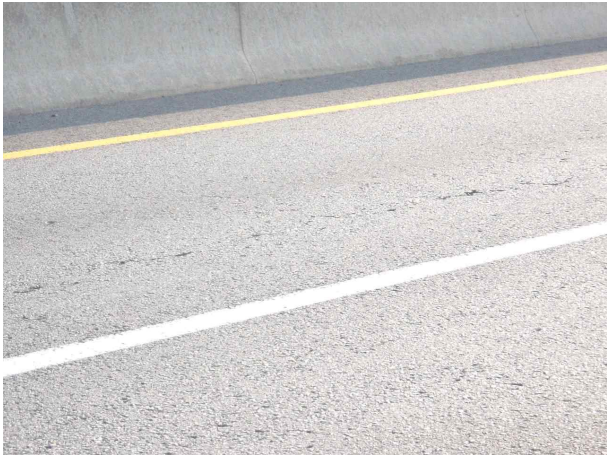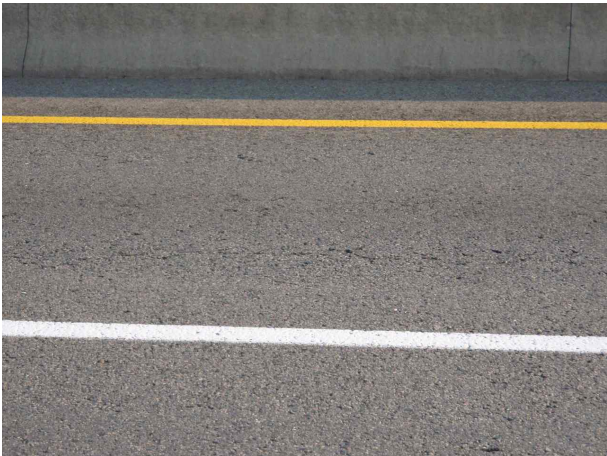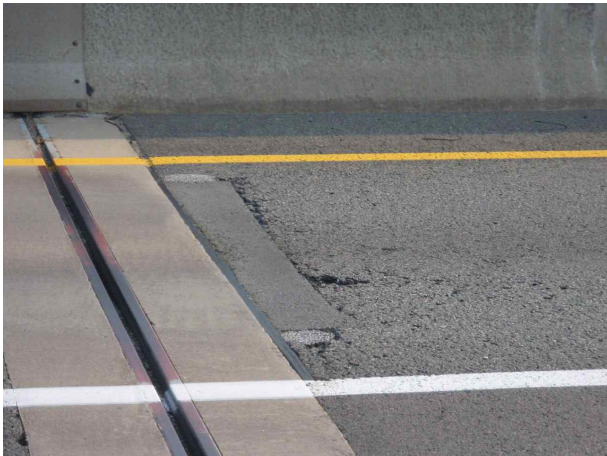	
ASP 파손(S1)	ASP 균열(S13)
	
ASP 라벨링(S14)	ASP 보수부 패임(S21)

【사진 3.2.18】 교면포장 손상현황(대구)

다. 검토 의견

- 본 교량의 교면포장은 주기적인 보수작업으로 주행성을 크게 저해할 만한 손상은 조사되지 않았으나, 점검시 발생된 손상은 차량하중 작용으로 손상확대가 우려되고 포장층내 우수 침투로 구조물의 내구성 저하를 유발할 수 있어 균열, 패임 손상은 손상 정도가 경미하나, 손상확대 및 주행성을 고려하여 보수 실시가 바람직하며, 기타 손상은 손상확대 여부를 관찰하고 포장 보수 계획 수립 후 적절한 시기에 보수 실시가 바람직하다.

3.2.6 기타부재

가. 배수시설

1) 부재의 개요

- 용산교(대구)는 도로 및 하천횡단 교량으로 직선구간에 위치하여 좌측 캔틸레버에 배수구가 위치하고 있으며, 총 40개소가 설치되어 있다. 배수관의 설치형태는 S1~S19, S23~S24 경간은 하부에 도로가 위치하여 육교용으로 설치되어 있고, S20~S22 경간은 하천형으로 설치된 것으로 조사되었다.



【사진 3.2.19】 배수구 및 배수관 전경(대구)

2) 외관조사 결과

- 본 교량의 배수시설에 대한 외관조사 결과, 전반적으로 양호한 상태이나 일부 개소에서 배수관 연결고리 탈락, 배수관 연결재(행거) 탈락, 배수관 연결핀 미설치, 배수관 이음부 누수, 배수관 길이 부족 등의 손상이 조사되었다.

【표 3.2.23】 배수시설 외관조사 결과(대구)

구 분	배수관 길이 부족 (m/개소)	배수관 연결재(행거) 탈락(개소)	배수관 연결고리 탈락(개소)	배수관 연결핀 미설치(개소)	배수관 이음부 누수(개소)
S1	-	1	1	-	-
S2	1	1	-	-	-
S3	-	-	-	-	-
S4	-	2	-	-	-
S5	-	2	-	-	-
S6	-	-	-	-	-
S7	-	2	1	-	-
S8	-	2	-	-	-

【표 3.2.23】 배수시설 외관조사 결과(대구, 계속)

구 분	배수관 길이 부족 (m/개소)	배수관 연결재(행거) 탈락(개소)	배수관 연결고리 탈락(개소)	배수관 연결편 미설치(개소)	배수관 이음부 누수(개소)
S9	-	1	-	-	-
S10	-	-	-	-	-
S11	-	-	-	-	-
S12	-	-	-	-	-
S13	-	-	-	-	-
S14	-	-	-	-	-
S15	-	-	-	-	-
S16	-	-	-	-	-
S17	-	-	-	-	-
S18	-	-	-	-	-
S19	-	-	-	1	-
S20	-	-	-	-	-
S21	-	-	-	-	-
S22	-	-	-	-	-
S23	-	-	-	-	1
S24	-	-	-	-	1
합 계	1	13	2	1	2




배수관 연결고리 탈락(S1)



배수관 연결재(행거) 탈락(S4)



배수관 연결편 미설치(S19)

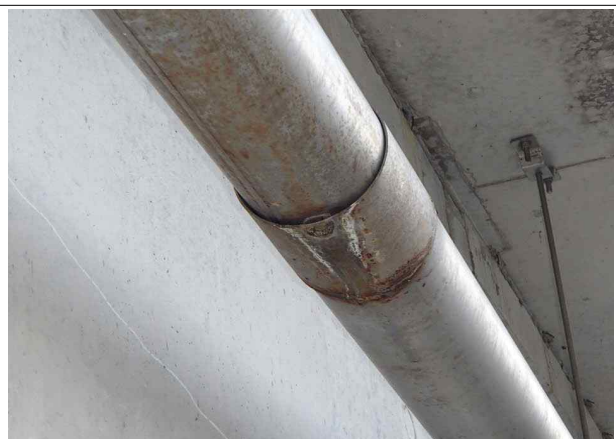

배수관 이음부 누수(S23)

【사진 3.2.20】 배수시설 손상현황(대구)

3) 검토 의견

- 배수관 연결고리 탈락, 배수관 연결재 탈락은 바람에 의한 지속적인 흔들림(진동)에 의해 발생한 손상으로 교량 하부 이용자의 안전을 위해 재설치가 바람직하다.
- 배수관 연결편 미설치는 시공시 2개의 연결편을 설치하게 되어 있으나, 배수관 시공 시 편 유입구 설치 오류로 1개의 연결편이 설치된 상태이며, 점검시 배수관 탈락 위험은 없는 것으로 조사되어 주의관찰이 바람직하다.
- 배수관 이음부 누수는 배수관 이물질 퇴적에 의한 손상으로 배수관 청소가 바람직하며 향후, 지속적인 누수 발생시 실링 보수 실시가 바람직하다.
- 배수관 길이 부족은 하부구조의 표면열화로 내구성 저하를 유발하므로 하부구조의 내구성 확보를 위해 배수관 길이 연장이 바람직하다.

나. 난간 및 연석(방호벽, 중앙분리대)

1) 부재의 개요

- 대상교량의 방호벽 및 중앙분리대는 철근콘크리트로 시공된 상태이며, 중앙분리대는 분리형 중앙분리대가 설치되어 있으며, S18~S24 경간에 교량 외측 상단부에 방음벽이 설치되어 있다.



【사진 3.2.21】 방호벽 및 중앙분리대 전경(대구)

2) 외관조사 결과

- 방호벽 및 중앙분리대에 대한 외관조사 결과, 일부구간에 수평 및 수직균열, 보수부재균열, 박락, 파손, 방호벽 단차 등이 발생한 것으로 조사되었다.
- 방호벽의 발생균열은 대부분 온도 및 건조수축에 의한 수직균열과 타설시 차량 진동에 의한 표면부 수평 트임 균열로 교량의 안전성에 미치는 영향은 없는 상태로 조사

되었다.

- 박락, 파손 손상은 공용기간 증가에 따른 콘크리트 품질불량 개소에 발생한 손상으로 조사되었으며, 방호벽 단차는 접속슬래브와 토공 접속부에 발생한 손상으로 구조물과 토공부의 압축성 차이에 발생한 손상으로 조사되었다.

【표 3.2.24】 방호벽 및 중앙분리대 외관조사 결과(대구)

구 분	균열(0.2mm이하) (m/개소)	균열(0.3mm이상) (m/개소)	박락/파손 (㎡/개소)	방호벽 단차 (m/개소)
S1	30.0/1	-	-	-
S2	20.6/2	-	-	-
S3	-	-	-	-
S4	-	-	-	-
S5	-	-	-	-
S6	-	-	-	-
S7	2.4/2	-	-	-
S8	-	-	-	-
S9	-	-	-	-
S10	-	-	-	-
S11	-	-	-	-
S12	-	-	-	-
S13	1.0/1	-	-	-
S14	-	-	1.50/1	-
S15	-	-	1.50/1	-
S16	-	-	1.50/1	-
S17	-	-	-	-
S18	1.0/1	-	-	-
S19	-	-	-	-
S20	-	-	-	-
S21	-	-	0.40/1	-
S22	2.0/1	-	0.11/2	-
S23	3.0/1	-	-	-
S24	-	2.4/1(접속부)	0.30/1	0.2/1(접속부)
합 계	60.0/9	2.4/1	5.31/7	0.2/1



【사진 3.2.22】 방호벽 및 중앙분리대 손상현황(대구)

3) 검토 의견

- 방호벽 및 중앙분리대는 사고시 차량의 낙하 방지 및 차량 교행에 따른 안전 확보를 위해 설치된 시설물로 기능 및 내구성 확보를 위해 파손, 박리 손상은 단면보수를 실시하고 0.3mm이상 균열 손상은 주입보수, 0.2mm이하 균열은 표면처리 실시가 바람직하다.
- 방호벽 단차발생은 공용년수를 고려할 때 손상 진행이 수렴된 것으로 판단되므로 현 상태에 대해 주의관찰하고 향후, 추가 손상 및 손상확대시 대책수립이 바람직하다.

다. 기타 시설(점검로 등)

- 교량 구조물에 이정 및 운전자의 안전을 위한 시선유도표지, 인접 주택지 소음피해 방지를 위한 방음벽, 하부 구조물 점검을 위한 점검사다리 및 점검로가 설치되어 있으며, 기타 시설에 대한 점검 결과, 전반적으로 양호한 상태로 조사되었으나 일부 구간에 점검로 난간 탈락, 점검로 이물질 퇴적, 점검통로 녹발생, 방음판 변형 등의 손상이 조사되었다.

【표 3.2.25】 기타시설 외관조사 결과(대구)

구 분	방음판 변형 (㎡/개소)	점검로 난간 탈락 (m/개소)	점검통로 녹발생 (㎡/개소)	점검로 이물질 퇴적 (㎡/개소)
P1	-	0.6/1	-	-
P16	-	-	-	0.60/1
S17	0.50/1	-	-	-
P20	-	-	-	0.24/1
P23	-	-	7.00/1	-
합 계	0.50/1	0.6/1	7.00/1	0.84/2




점검로 난간 탈락(P1)



점검로 이물질 퇴적(P15)



점검통로 녹발생(P23)

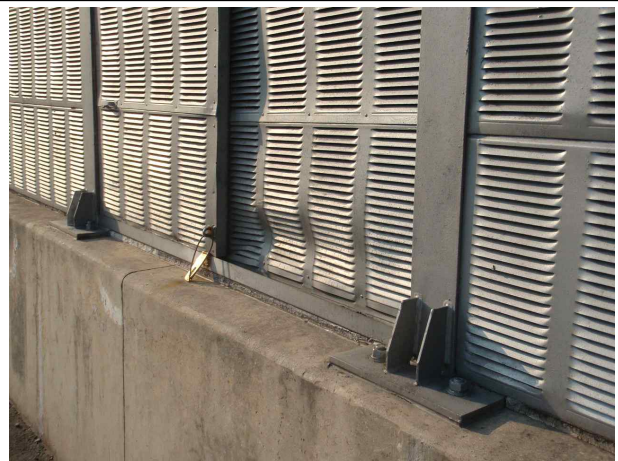

방음판 변형(S17)

【사진 3.2.23】 기타 시설 손상현황(대구)

3) 검토 의견

- 용산교의 점검로는 상·하행선 교각부에 연속하여 일체로 시공되어져 있으며, 상·하행선 교각 이격부의 일부 개소에 난간이 탈락된 것으로 조사되어 점검자의 안전을 고려하여 재설치가 바람직하다.
- 점검로는 교량 하부 점검을 위한 점검자의 이동통로로 원활한 유지관리를 위해 퇴적된 이물질은 제거 및 청소가 바람직하며, 녹발생 손상은 초기 손상으로 주의관찰하고 손상확대시 보수 실시가 바람직하다.
- 방호벽 상단부 방음판 변형은 외부 충격에 의한 손상으로 향후, 보수계획을 수립하여 방음판 교체보수가 바람직하다.

3.3 외관조사 결과(부산방향)

3.3.1 상부구조

가. 바닥판

1) 부재의 개요

- 용산교(부산)의 바닥판은 철근콘크리트 구조로 시공되어 있고, 좌·우 캔틸레버부 하면에는 외부로 부터의 우수유입을 방지하기 위해 물끊기 홈이 전 구간에 걸쳐 설치되어 있다.
- 바닥판의 외관조사는 근접조사를 위해 교량점검차 및 고소점검차를 이용하여 조사하였다.



【사진 3.3.1】 바닥판 전경(부산)

2) 외관조사 결과

- 바닥판하면에 대한 외관조사결과, 망상균열 중·횡방향 균열, 누수/백태, 철재노출, 박락 등의 손상이 조사되었다.
- 바닥판하면에 발생한 균열은 0.1mm이하의 망상 및 중·횡방향 균열로 균열 폭, 발생위치 및 형태 등을 고려할 때 시공초기 온도 및 건조수축에 의해 발생한 비구조적 균열로 판단되며, 누수/백태 손상은 상·하행선 종조인트 유간부 실링재 손상, 방호벽 및 바닥슬래브 접속이음 시공불량부에 우수가 유입되어 발생한 손상으로 조사되었다.
- 철재노출 손상은 잡철물이 삽입된 손상으로 조사되었으며, 파손은 A2측 슬래브 연단 파손으로 공용 중 외부 충격에 의해 발생한 손상으로 조사되었다.

【표 3.3.1】 바닥판 하면 외관조사 결과(부산)

구 분	균열(0.2mm이하) (m/개소)	균열/백태 (m/개소)	망상균열 (㎡/개소)	파손 (㎡/개소)	철재노출 (㎡/개소)	방호벽/슬래브 접속이음부 누수/백태(m/개소)
S1	4.0/1	-	153.72/10	-	-	-
S2	12.2/3	-	78.30/3	-	-	-
S3	-	-	133.20/6	-	-	0.1/1
S4	52.6/37	-	6.48/1	-	-	-
S5	13.6/8	-	5.40/1	-	-	-
S6	17.2/6	-	-	-	-	-
S7	-	-	-	-	-	-
S8	44.6/21	-	-	-	-	-
S9	53.2/17	-	3.30/1	-	-	-
S10	-	-	6.00/2	-	0.04/1	-
S11	-	-	-	-	-	-
S12	4.5/1	-	-	-	-	-
S13	19.7/8	-	-	-	-	-
S14	68.8/23	3.6/2	122.04/9	-	-	-
S15	83.3/25	-	55.80/7	-	-	-
S16	-	-	43.20/2	-	-	-
S17	15.6/6	-	22.68/2	-	-	-
S18	5.0/1	-	54.00/3	-	-	-
S19	5.4/1	-	52.20/2	-	-	-
S20	-	-	9.00/4	-	-	-
S21	4.8/2	-	5.76/1	-	-	-
S22	7.0/2	-	20.16/2	-	-	5.0/1
S23	81.0/19	1.8/1	19.44/2	-	-	0.1/1
S24	36.1/10	-	-	0.30/1	-	-
합 계	528.6/191	5.4/3	790.68/58	0.30/1	0.04/1	5.2/3



【사진 3.3.2】 바닥판 하면 손상현황(부산)

	
철재노출(S10)	콘크리트 파손(S24, A2측)
	
균열/백태(S14)	균열/백태(S23)


【사진 3.3.2】 바닥판 하면 손상현황(부산, 계속)

3) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 바닥판하면에 대하여 기 점검 결과를 토대로 주요 손상의 진전여부를 검토한 결과, 기 점검 시 조사된 균열에 대해 일부 보수가 이루어졌으나 0.2mm이하의 단속적인 종·횡방향 균열 및 망상균열 등의 손상이 증가된 것으로 조사되었으며, 균열의 발생 형태 및 균열폭 등을 고려할 때 시공초기 발생된 미세균열이 금회 진단시 점검장비 등을 이용한 근접조사에 의해 추가로 조사된 것으로 판단된다.

【표 3.3.2】 바닥판 하면 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀안전진단	비 고
균열(0.2mm)	33.6m	528.6m	
망상균열	26.50㎡	790.68㎡	

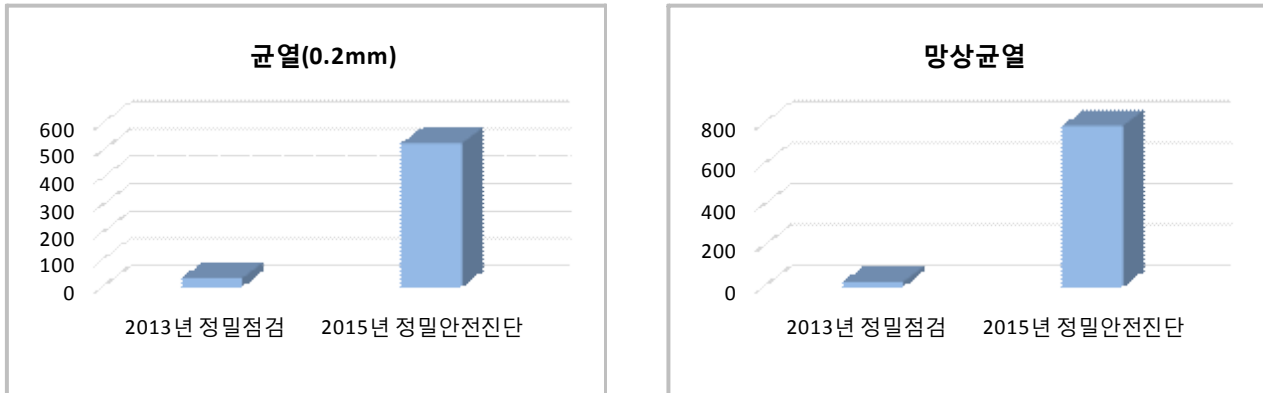

【그림 3.3.1】 바닥판 하면 기 점검 결과 비교(부산)

4) 검토의견

- 조사된 균열은 비구조적 균열로 균열폭이 작고 경미하나 내구성 확보를 위해 표면처리가 바람직하며, 누수/백태, 콘크리트 파손 손상은 미관 및 내구성 확보를 위해 누수/백태 손상에 대해 표면처리를 실시하고, 콘크리트 파손 손상에 대해 단면보수가 바람직하다.
- 상·하행선 종조인트 유간부 누수는 공용기간 증가에 따른 추가 손상 발생 가능성이 높아 교량의 내구성 확보를 위해 유간부 실링처리가 바람직하며, 방호벽 및 바닥판 접속 이음부 누수는 포장층내로 유입된 우수가 이음부의 접속 불량부를 통해 발생한 손상으로 지속적인 손상 증대가 우려되므로 상부 포장층 일부 구간 절개 후 충전 및 주입보수가 필요하다.
- 철재노출 손상은 철재 부식으로 인해 균열 및 콘크리트 탈락 등 추가 손상 발생 가능성이 있어 제거 후 단면보수가 바람직하다.

나. PSC Beam

1) 부재의 개요

- PSC Beam은 Prestress Force에 의해 상부 하중을 지지하는 주요 부재로 용산교(부산)에 총 5열이 배치되어 있으며, PSC Beam에 대한 점검은 휨 및 전단부의 구조적 균열, 정착부의 균열, 파손 등 안전성에 미치는 손상에 대해 중점적으로 점검을 시행하였고, 박리, 박락, 철근노출 등 내구성 및 사용성에 영향을 미치는 일반적 결함에 대하여 조사를 수행하였다.
- PSC Beam 점검은 바닥판과 동일한 방법으로 교량점검차 및 고소점검차를 이용하여 근접육안조사를 실시하였다.



【사진 3.3.3】 PSC Beam 전경(부산)

2) 외관조사 결과

- PSC Beam 조사결과, PSC Beam에 발생한 손상은 0.1mm이하 균열 및 망상균열, 재료분리, 파손, 페콘크리트 퇴적 등의 손상이 조사되었다.
- 발생균열은 대부분 Beam 단부의 정착부 위치에 발생하였으나, 균열폭이 작고 발생형태 및 위치 등이 불규칙하게 발생되어 표면부에 발생한 비구조적 균열로 판단되며, 망상균열은 온도 및 건조수축에 의해 발생한 균열로 판단된다.
- 재료분리는 시공시 타설미흡에 의해 발생한 손상이며, 파손은 인양 홀 주변 손상으로 Beam 인상시 집중하중 작용에 따른 인양 홀 주변의 응력흐름 단절로 홀 주변에 표면부 손상이 발생되고, 공용년수 증가에 따라 손상된 표면부가 탈락된 것으로 판단된다.
- 페콘크리트 퇴적은 상부 슬래브 타설 후 마무리 미흡에 의한 손상으로 조사되었다.

【표 3.3.3】 PSC Beam 외관조사 결과(부산)

구 분	균열(0.1mm) (m/개소)	망상균열 (㎡/개소)	재료분리 (㎡/개소)	들뜸/파손 (㎡/개소)	페콘크리트 퇴적 (㎡/개소)
S1	9.7/6	-	-	0.01/1	-
S2	2.6/3	-	-	-	-
S3	10.8/11	-	-	-	-
S4	14.0/15	-	-	0.05/2	0.40/1
S5	27.3/26	-	-	0.35/1	0.40/1
S6	1.2/1	-	-	0.01/1	-
S7	20.8/22	-	-	0.04/2	-
S8	3.3/3	-	-	-	-
S9	10.2/9	-	-	-	-
S10	6.7/11	-	-	-	-

【표 3.3.3】 PSC Beam 외관조사 결과(부산, 계속)

구 분	균열(0.1mm) (m/개소)	망상균열 (㎡/개소)	재료분리 (㎡/개소)	들뜸/파손 (㎡/개소)	폐콘크리트 퇴적 (㎡/개소)
S11	3.0/5	-	-	-	-
S12	-	-	0.09/1	-	-
S13	-	-	-	-	-
S14	3.5/6	1.00/1	-	-	-
S15	11.4/3	4.50/1	0.06/2	0.05/2	-
S16	3.9/6	1.50/1	-	-	-
S17	-	10.50/2	-	0.04/1	-
S18	-	-	-	-	-
S19	-	-	0.48/2	0.04/1	-
S20	15.9/12	-	-	-	-
S21	4.4/8	-	-	-	-
S22	10.7/1	2.25/1	0.16/2	-	-
S23	18.2/23	-	-	-	-
S24	7.7/14	-	0.12/1	-	-
합 계	185.3/185	19.75/6	0.91/8	0.59/11	0.80/2

	
0.1mm 이하 균열(S1-G1, 웨브)	파손(S6-G1)
	
재료분리(S19-G3)	폐콘크리트 퇴적(S5-G1)



【사진 3.3.4】 PSC Beam 손상현황(부산)

3) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- PSC Beam에 대하여 기 점검 결과를 토대로 주요 손상의 진전여부를 검토한 결과, 기 점검 시 조사된 균열에 대해 일부 보수가 이루어졌으나 0.1mm이하의 미세균열 및 망상균열 등의 손상이 증가된 것으로 조사되었으며, 균열의 발생형태 및 균열폭 등을 고려할 때 시공초기 발생된 미세균열이 금회 진단시 점검장비 등을 이용한 근접조사에 의해 추가로 조사된 것으로 판단된다.

【표 3.3.4】 PSC Beam 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀안전진단	비 고
균열(0.1mm이하)	44.5m	185.3m	
망상균열	-	19.75㎡	

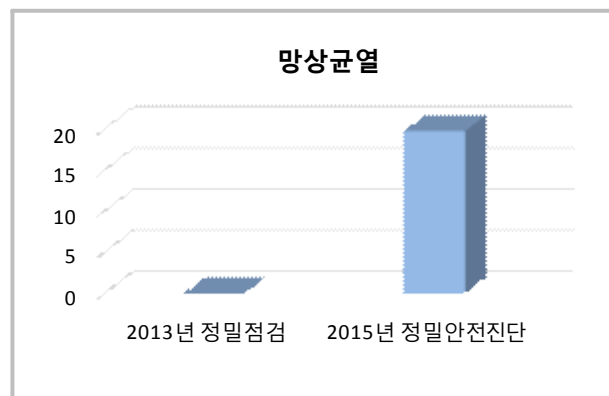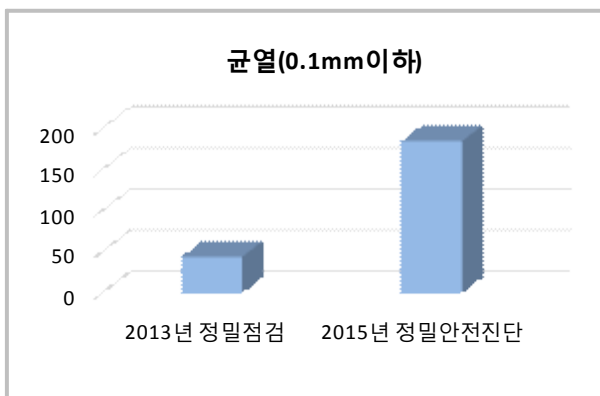

【그림 3.3.2】 PSC Beam 기 점검 결과 비교(부산)

4) 검토의견

- 조사된 균열은 비구조적 균열로 구조물의 내구성 확보를 위해 0.2mm이상 균열은 주입보수를 실시하고, 0.1mm이하 균열은 표면처리 실시가 바람직하다.
- 재료분리, 파손 손상은 공용증가에 따라 손상 확대가 우려되므로 단면보수 실시가 필요하고, 폐콘크리트 퇴적은 원활한 유지관리를 위해 제거 및 청소가 바람직하다.

다. 가로보

1) 부재의 개요

- 가로보는 하중분배의 역할을 하는 부부재로 균열, 파손, 철근노출, PSC Beam과 일체 거동상태 등 부부재의 기능 및 내구성, 사용성에 미치는 결함에 대해 조사하였다.
- 가로보 점검은 바닥판과 동일한 방법으로 교량점검차 및 고소점검차를 이용하여 근접 육안조사를 실시하였다.



【사진 3.3.5】 가로보 전경(부산)

2) 외관조사 결과

- 가로보 조사결과 0.3mm이하 균열, 재료분리, 들뜸/박락, 보수부 들뜸 등의 손상이 조사되었다.
- 발생균열은 0.3mm 균열 2개소 외 대부분 0.2mm 이하의 균열폭이 작고 발생 위치 및 형태 등을 고려할 때 온도 및 건조수축에 의한 비구조적 균열로 판단되며, 재료분리는 정밀시공 미흡에 의한 손상으로 조사되었다.
- 들뜸/박락, 보수부 들뜸 손상은 시공시 다짐 및 타설불량에 의해 가로보와 PSC Bean 접속 경계부에 발생한 손상으로 조사되었으며, 다수 개소에 기 보수를 실시하였으나 정밀시공 미흡에 의해 보수부 재손상(들뜸)이 조사되었다.

【표 3.3.5】 가로보 외관조사 결과(부산)

구 분	균열(0.2mm이하) (m/개소)	균열(0.3mm이상) (m/개소)	들뜸/박락 (㎡/개소)	들뜸(보수불량) (㎡/개소)	재료분리 (㎡/개소)
S1	13.1/15	-	0.15/2	-	-
S2	1.7/3	-	0.36/4	0.90/4	-
S3	-	-	0.26/3	0.60/2	-
S4	4.3/9	-	0.10/1	0.69/6	-
S5	-	-	0.53/4	3.35/10	-
S6	4.4/4	-	-	1.20/6	-
S7	11.0/12	-	0.09/1	0.93/3	-
S8	2.9/4	-	0.68/3	1.34/6	-
S9	14.0/14	-	0.31/3	0.06/1	-
S10	-	-	0.25/1	1.12/3	-
S11	-	2.4/2	1.38/4	3.41/10	-
S12	-	-	2.16/4	1.75/4	-

【표 3.3.5】 가로보 외관조사 결과(부산, 계속)

구 분	균열(0.2mm이하) (m/개소)	균열(0.3mm이상) (m/개소)	들뜸/바라 (㎡/개소)	들뜸(보수불량) (㎡/개소)	재료분리 (㎡/개소)
S13	6.6/7	-	0.86/5	0.30/1	-
S14	3.0/4	-	-	2.18/12	-
S15	8.0/1	-	-	3.25/8	-
S16	-	-	0.38/3	0.69/5	-
S17	-	-	-	5.66/16	-
S18	0.8/1	-	-	2.76/8	-
S19	-	-	-	-	-
S20	0.2/1	-	-	2.91/8	-
S21	0.2/1	-	0.12/1	1.48/6	-
S22	1.9/2	-	0.36/1	0.54/5	-
S23	1.3/2	-	0.06/1	0.67/5	0.08/1
S24	6.4/5	-	-	1.42/6	0.46/3
합 계	79.8/85	2.4/2	8.05/41	37.21/135	0.54/4





【사진 3.3.6】 가로보 손상현황(부산)

3) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 가로보에 대하여 기 점검 결과를 토대로 주요 손상의 진전여부를 검토한 결과, 기 점검 시 조사된 균열 및 들뜸/박락부에 대해 일부 보수가 이루어졌으나 0.2mm이하 수직 균열 및 들뜸/박락(보수불량 포함) 등의 손상이 증가된 것으로 조사되었으며, 이는 급회 진단시 점검장비 등을 이용한 근접조사에 의해 추가로 조사된 것으로 판단된다.

【표 3.3.6】 가로보 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀안전진단	비 고
균열(0.2mm이하)	6.0m	79.8m	
들뜸/박락	0.65㎡	45.26㎡	

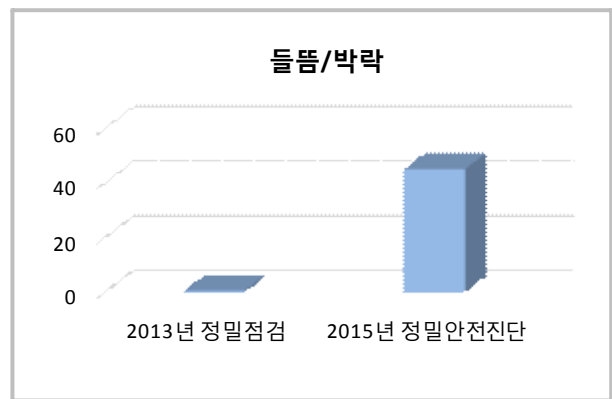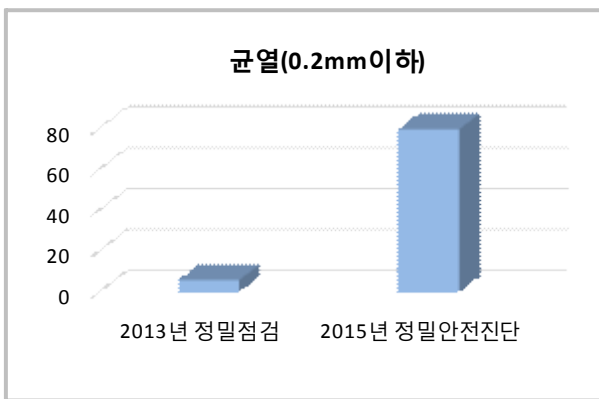

【그림 3.3.3】 가로보 기 점검 결과 비교(부산)

4) 검토의견

- 조사된 균열은 비구조적 균열로 구조물의 내구성 확보를 위해 0.3mm이상 균열은 주입보수를 실시하고, 0.2mm이하 균열은 표면처리 실시가 바람직하다.
- 들뜸/박락, 보수부 들뜸 손상은 공용증가에 따라 손상 확대가 우려되므로 들뜸부 제거 후 단면보수 실시가 바람직하다.

3.3.2 하부구조

가. 교대

1) 부재의 개요

- 용산교(부산)의 교대 형식은 역T형이며, 기초는 A1측 직접기초, A2측 강관말뚝기초로 시공되어져 있고, 교대에 대한 외관조사는 도보로 근접하여 조사를 실시하였다.



【사진 3.3.7】 교대 전경(부산)

2) 외관조사 결과

- 교대의 외관조사결과, 균열, 누수오염, 법면보호블럭 이격 등의 손상이 조사되었다.
- 발생균열은 벽체에 발생된 0.2mm이하의 수직균열로 온도 및 건조수축에 의한 비구조적 균열로 판단되며, 침하 및 지지력 부족에 의한 전단면 균열은 조사되지 않았다.
- 누수오염은 신축이음장치 누수로 인해 발생된 손상으로 조사되었으며, 법면보호블럭 이격은 전면부에 발생된 경미한 손상으로 우수 침투 가능성이 없어 앞성토 다짐한계에 따른 침하 손상으로 조사되었다.

【표 3.3.7】 교대 외관조사 결과(부산)

구 분	균열(0.2mm이하),(m/개소)	누수오염(m ² /개소)	법면 보호블럭 이격(m/개소)
A1	3.5/4	11.56/7	-
A2	-	-	12.0/1
합 계	3.5/4	11.56/7	12.0/1





【사진 3.3.8】 교대 손상현황(부산)

3) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 교대에 대하여 기 점검 결과를 토대로 주요 손상의 진전여부를 검토한 결과, 시공초기 발생된 것으로 판단되는 0.2mm이하 미세균열이 추가 조사되었고, 신축이음장치 열화(누수 발생)에 의한 누수오염이 증가된 것으로 조사되었다.

【표 3.3.8】 교대 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀안전진단	비 고
균열(0.2mm이하)	-	3.5m	
누수오염	4.32㎡	11.56㎡	

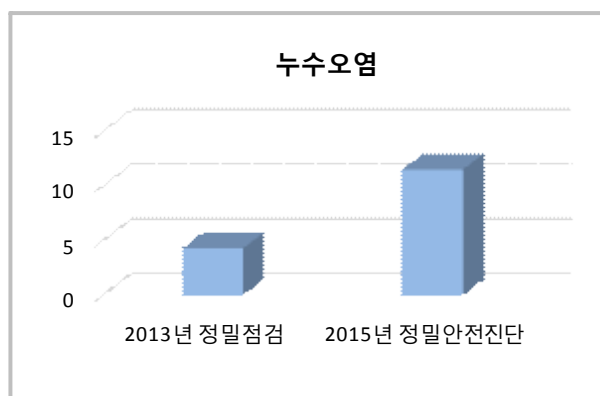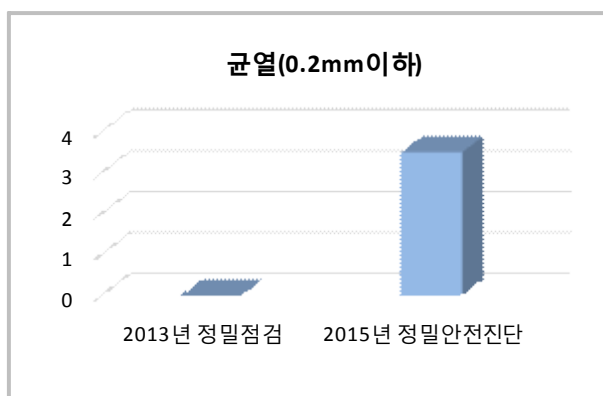

【그림 3.3.4】 교대 기 점검 결과 비교(부산)


4) 검토의견

- 조사된 균열은 비구조적 균열로 구조물의 내구성 확보를 위해 표면처리 보수가 바람직하며, 체수/누수 오염은 신축이음부의 누수로 인해 발생하는 손상으로 신축이음장치 교체 및 표면처리가 바람직하다.

나. 교각

1) 부재의 개요

- 용산교(부산)의 교각 형식은 T형이며, 기초는 직접기초(P1, P22, P23), 강관말뚝기초(P2~P21)로 시공되어 있고 교각에 대한 외관조사는 도보 및 교량점검차를 이용하여 근접 조사를 실시하였다.
- 본 교량은 여차천을 횡단하는 교량으로 교각 P14가 하천상에 위치하나 갈수기로 인해 하상이 노출되어 도보로 하상부를 점검하였다.

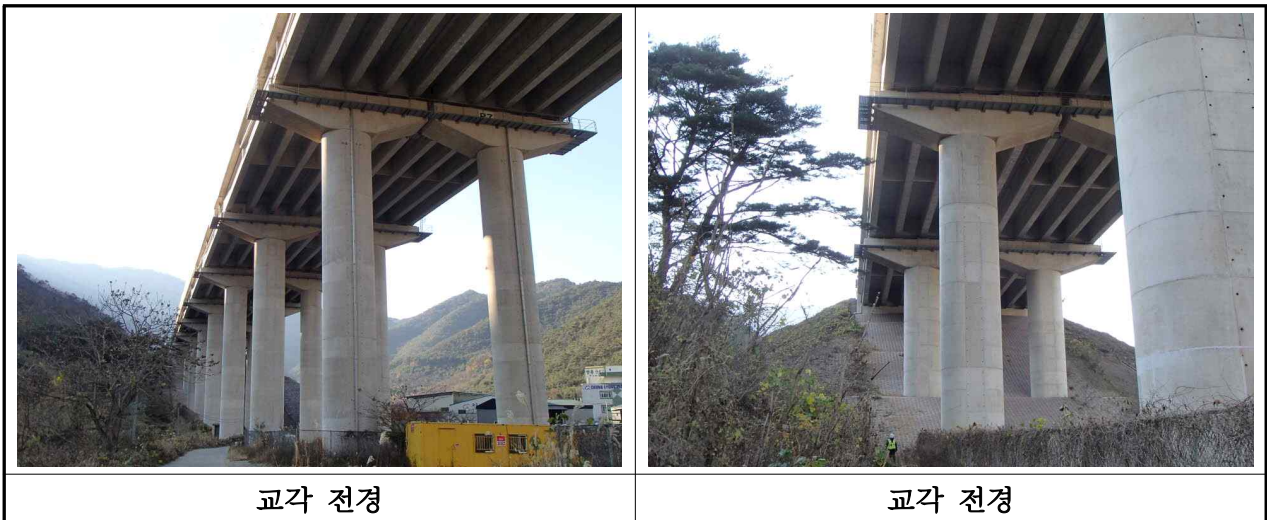

【사진 3.3.9】 교각 전경(부산)

2) 외관조사 결과



- 교각에 대한 외관조사 결과 망상균열, 균열, 균열/들뜸, 들뜸/박락, 박락, 파손, 재료분리, 이물질(폐 콘크리트) 퇴적, 누수/표면오염 등의 손상이 발생한 것으로 조사되었다.
- 발생균열은 대부분 코핑부, 기둥부에 발생한 0.3mm이하의 수직 및 망상균열로 균열 폭, 균열 형태 및 위치 등을 고려 할 때 온도 및 건조수축에 의해 발생한 비구조적 균열로 판단된다.
- 균열/들뜸, 들뜸/박락, 박락 손상은 시공미흡에 의한 품질불량 개소에 공용년수 증가에 따른 외부 환경적 요인에 의해 손상이 확대되어 발생한 손상으로 조사되었으며, 파손은 외적요인에 의해 발생한 손상으로 조사되었다.
- 재료분리, 이물질(폐콘크리트) 퇴적은 타설시 정밀시공 미흡 및 시공후 마무리 미흡에

의한 손상으로 조사되었다.

- 누수/표면오염은 배수관 길이 부족에 따른 유출부 하단 기둥부, 신축이음장치 손상에 따른 코핑 교좌면 및 측면부에 발생된 손상으로 조사되었다.

【표 3.3.9】교각 외관조사 결과(부산)

구 분	균열(m/개소) (0.2mm이하)	균열(m/개소) (0.3mm이상)	망상균열 (㎡/개소)	들뜸/박락/파손 (㎡/개소)	재료분리 (㎡/개소)	누수오염 (㎡/개소)	이물질(폐콘크리트) 퇴적(㎡/개소)
P1	21.9/13	-	47.12/6	-	-	-	-
P2	11.4/11	-	105.15/5	-	-	1.20/1	-
P3	37.0/24	-	48.11/5	4.00/1	-	1.20/1	-
P4	28.6/14	-	71.04/7	-	-	-	0.10/2
P5	27.4/12	-	11.94/4	-	10.00/2	-	-
P6	16.9/12	1.5/1	15.60/5	-	-	36.94/9	-
P7	32.6/31	2.5/1	81.60/4	-	-	-	-
P8	30.1/17	-	56.52/6	-	-	-	-
P9	15.5/10	-	73.08/7	-	-	38.31/13	-
P10	81.9/40	-	37.56/5	-	-	-	-
P11	13.2/9	1.4/2	72.14/8	-	0.36/1	-	-
P12	7.6/5	-	130.56/4	-	-	0.84/1	-
P13	62.8/32	1.2/2	97.92/7	-	-	-	0.02/2
P14	24.0/4	-	-	-	-	-	-
P15	39.6/25	-	111.60/4	-	-	0.75/1	-
P16	17.4/8	-	145.36/8	-	-	-	-
P17	21.7/19	-	143.20/8	-	-	-	0.36/5
P18	18.0/11	-	160.78/13	-	-	1.00/1	0.04/1
P19	59.9/32	-	118.60/8	-	-	-	0.12/2
P20	22.6/13	-	86.80/8	-	10.20/2	-	0.16/4
P21	15.3/18	1.0/1	2.40/1	-	-	1.20/1	-
P22	15.7/13	-	11.22/2	-	-	-	0.30/1
P23	5.1/6	-	-	-	-	-	3.00/1
합 계	626.2/379	7.6/7	1,628.30/125	4.00/1	20.56/5	81.44/28	4.10/18

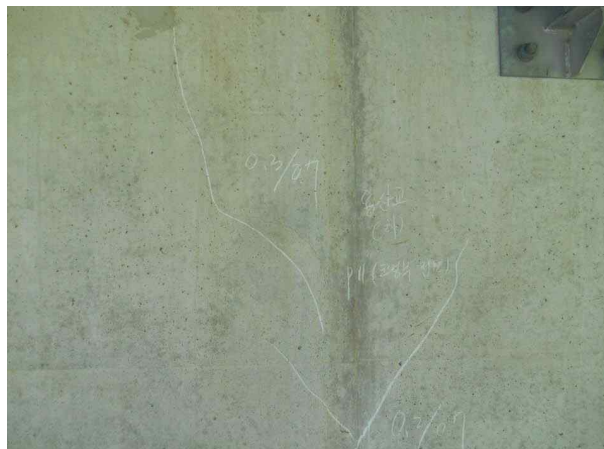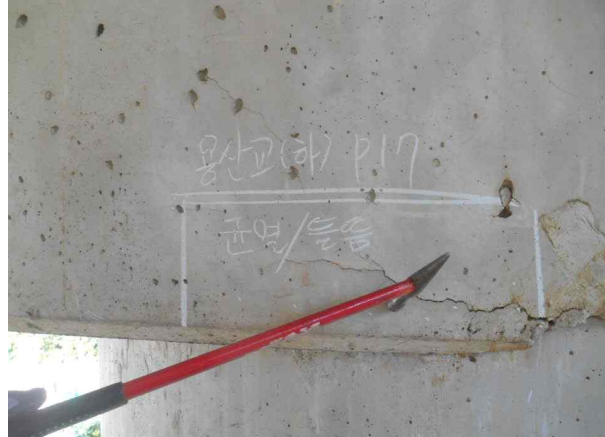	
0.3mm 균열(P11, 코핑부)	누수/표면오염(P2 기둥부)
	
누수/표면오염(P6, 코핑부)	균열/들뜸(P17 코핑부)
	
들뜸/박락(P4 기둥부)	이물질(폐콘크리트) 퇴적(P3 코핑부)

【사진 3.3.10】 교각 손상현황(부산)

3) 수중부 교각 점검

- 용산교(부산)는 여차천을 횡단하는 교량으로 교각 P14가 하천상에 위치하고 있으며, 점검시 갈수기로 인해 하상이 노출된 상태로 수중부 교각에 대해 점검을 실시하였다.
- 수중부 교각의 외관상태는 유수 흐름에 침식이 조사되지 않았으며, 교각 주변부의 세굴도 조사되지 않아 하상부 교각 상태는 전반적으로 양호한 상태로 조사되었다.




【사진 3.3.11】 교각 수중부 조사 현황(부산)

3) 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 교각에 대하여 기 점검 결과를 토대로 주요 손상의 진전여부를 검토한 결과, 기 점검 시 조사된 균열에 대해 일부 보수가 이루어졌으나 금회 진단시 점검장비 등을 이용한 근접조사에 의해 시공초기 발생된 것으로 판단되는 0.2mm이하 미세균열 및 망상균열 등의 손상이 증가된 것으로 조사되었다.
- 또한, 신축이음장치 누수에 의한 누수오염(P6, P9)이 증가된 것으로 조사되었다.

【표 3.3.10】 교각 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀안전진단	비 고
균열(0.2mm이하)	30.8m	626.6m	
망상균열	4.2㎡	1,628.30㎡	
누수오염	9.21㎡	81.44㎡	

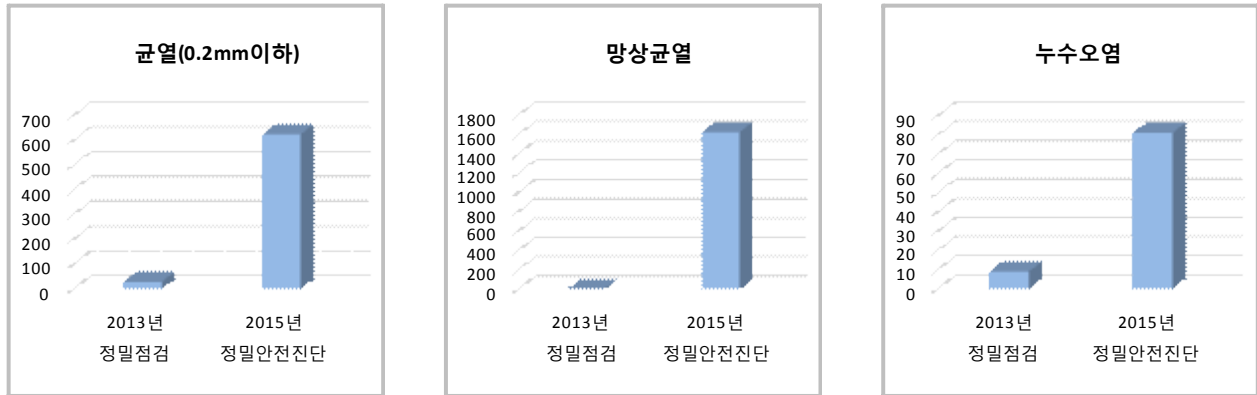

【그림 3.3.5】 교각 기 점검 결과 비교(부산)


4) 검토의견

- 조사된 균열은 비구조적 균열로 구조물의 내구성 확보를 위해 0.3mm이상 균열은 주입보수를 실시하고, 0.2mm이하 균열은 표면처리 실시가 바람직하다.
- 균열/들뜸, 들뜸/박락, 박락, 파손, 박락, 재료분리 손상은 공용년수 증가에 따른 손상 확대가 우려되므로 단면보수 실시가 바람직하며, 이물질(폐 콘크리트) 퇴적은 원활한 유지관리를 위해 이물질 제거 및 청소가 바람직하다.
- 누수/표면 오염부는 배수관 길이 부족에 의해 누수오염이 점검된 교각 P2에 대해 배수관 길이 연장이 필요하며, 그 외 손상은 상부 신축이음부를 통한 누수로 하부구조의 열화방지를 위해 단계적으로 신축이음장치 교체 시공이 바람직하다.

3.3.3 교량받침

가. 부재의 개요

- 본 교량의 교량받침은 탄성고무받침으로 설치되어 있으며, 교대에 5개소, 각 교각에 10개소가 설치되어 총 240개소가 설치되어 있다. 고정받침은 P1, P4, P7, P10, P13, P16, P19, P22에 설치되어 있으며, 신축이음부 교각은 P3, P6, P9, P12, P15, P18, P22이다.

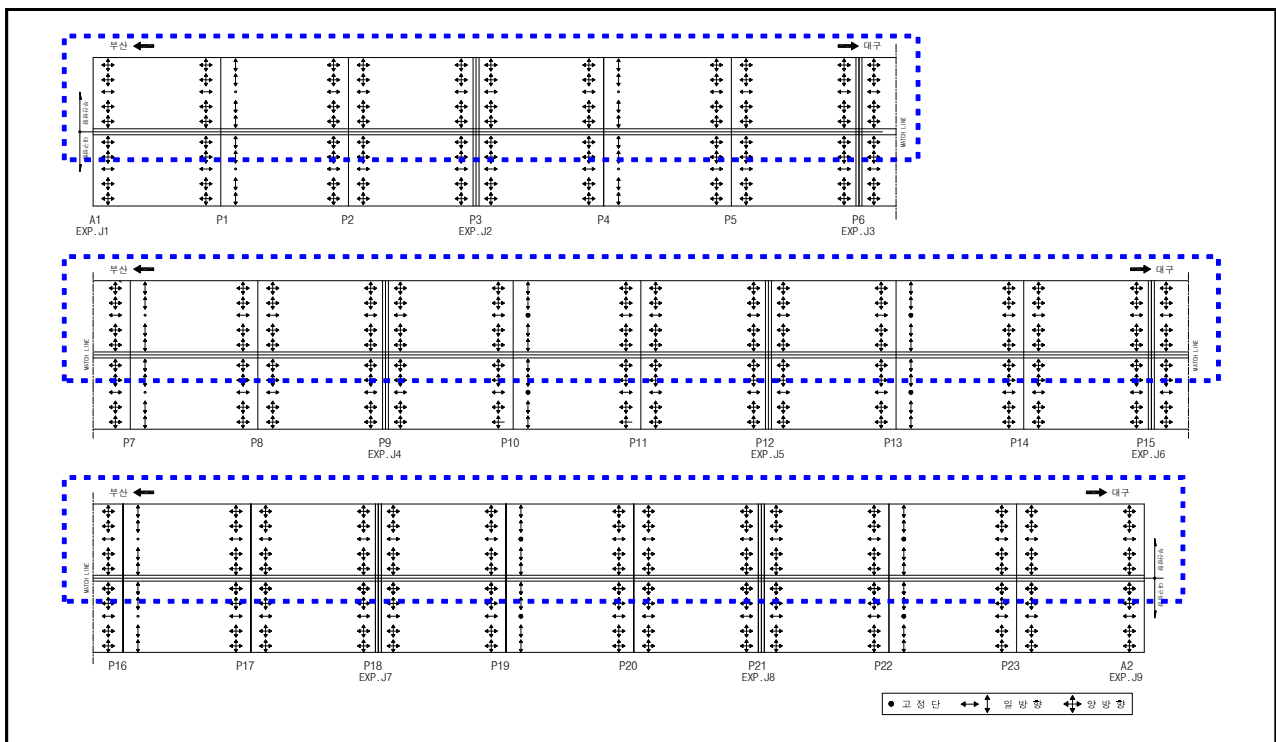

【그림 3.3.6】 교량받침 배치도(부산)




【사진 3.3.12】 교량받침 전경(부산)

나. 외관조사 결과

- 교량 받침장치는 상부구조에서 발생된 하중을 하부구조로 전달하고 상부구조의 신축 및 회전에 능동적으로 대응하는 부재이며, 본 조사에서는 과반력 및 부반력 발생 여부, 온도변화 및 활하중에 의한 신축거동 여부뿐만 아니라 강재 부식, 콘크리트 손상 여부 등 내구성, 기능성, 사용성 등에 대한 현장조사를 시행하였으며 그 결과는 다음 【표 3.3.11】과 같다.
- 받침장치의 외관조사 결과, 받침Plate 도장박리 및 녹발생, 받침Plate 들뜸, 받침몰탈 균열(0.2mm이하), 받침콘크리트 균열(0.2mm이하) 및 파손, 스토퍼 간섭 등의 손상이 조사되었으나, 받침 가동에 유해한 영향을 미칠만한 손상은 확인되지 않았다.

【표 3.3.11】 교량받침 외관조사 결과(부산)


구 분	받침Plate 도장박리 (개소)	받침Plate 녹발생 (개소)	받침Plate 들뜸 (개소)	받침몰탈균열 (0.2mm이하) (m/개소)	받침콘크리트 균열(0.2mm이하) (m/개소)	받침콘크리트 파손 (㎡/개소)	스토퍼 간섭 (개소)
A1	-	3	-	0.2/2	0.2/2	-	-
P1	-	-	-	0.2/2	0.1/1	-	1
P2	-	-	-	-	-	-	-
P3	-	-	-	0.1/1	-	-	-
P4	-	-	-	0.3/3	0.4/4	-	3
P5	-	-	-	-	0.2/2	-	-
P6	-	3	-	-	-	-	-
P7	-	-	-	0.1/1	-	-	2
P8	6	-	-	-	-	-	-
P9	-	8	-	-	-	-	-
P10	7	-	-	-	0.7/6	-	1
P11	-	-	-	0.2/1	-	-	-
P12	-	1	-	-	-	-	-
P13	-	-	-	-	-	-	2
P14	-	-	-	0.6/3	0.4/2	-	-
P15	-	-	-	-	-	-	-
P16	-	-	-	0.1/1	-	-	3
P17	-	-	-	-	-	-	-
P18	-	1	-	0.2/1	-	-	-
P19	-	-	-	0.2/1	-	-	-
P20	-	-	-	-	0.2/1	-	1
P21	-	-	-	-	-	0.03/1	-
P22	-	-	-	-	-	-	4
P23	-	10	-	-	-	-	-
A2	-	-	4	-	-	-	1
합 계	13	26	4	2.2/16	2.2/18	0.03/1	18

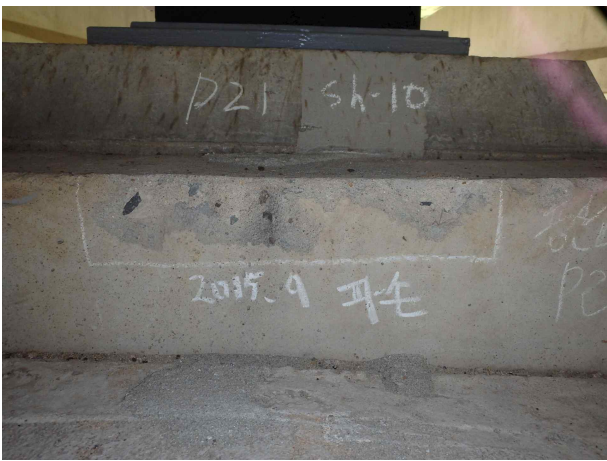	
받침 Plate 도장박리(P8-Sh10)	받침 Plate 녹발생(P9-Sh9)
	
받침 몰탈 0.2mm이하 균열(P3-Sh6)	받침 콘크리트 0.2mm이하 균열(P14-Sh3)
	
받침 콘크리트 파손(P21-Sh10)	스토퍼 간섭(P16-Sh9)

【사진 3.3.13】 교량받침 손상현황(부산)

다. 연단거리 검토

- 교대 및 교각의 교좌면은 상부구조로부터 집중하중을 받는 부위이고, 지진시에는 큰 수평력이 작용하는 곳이다. 연단거리가 짧으면 고정단에서는 콘크리트 구체 또는 교량받침이 파손될 수 있고, 가동단에서는 최악의 경우 받침이 벗어나 거더가 낙하할 수도 있다.
- 상부구조의 길이에 따라 ‘도로교설계기준(2010, 국토해양부)’에서는 최소값을 규정하고 있다.

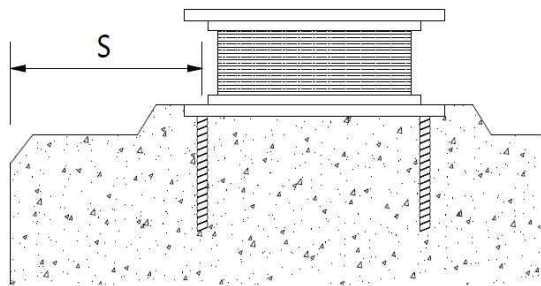

- 거더의 경간길이 100m 이하

$$: S(\text{mm}) = 200 + 5L$$

- 거더의 경간길이 100m 이상

$$: S(\text{mm}) = 300 + 4L$$

여기서, L은 경간길이(m)

【그림 3.3.7】 도로교설계기준 연단거리 산출방법(부산)

1) 연단거리 산출

- 거더 경간길이(L=30.0m) : $200+5 \times 30.0 = 350.0(\text{mm})$

2) 연단거리 측정 결과

- 연단거리 측정 결과, 실측 연단거리가 계산 연단거리를 상회하고 있는 것으로 측정되어 시방규정을 만족하고 있는 것으로 검토되었다.



【사진 3.3.14】 연단거리 측정 전경(부산)

【표 3.3.12】연단거리 측정 결과(부산)

구 분		계산 연단거리 (mm)	실측 연단거리(mm)					검토 결과
			Sh1(Sh6)	Sh2(Sh7)	Sh3(Sh8)	Sh4(Sh9)	Sh5(Sh10)	
A1		350	460	460	460	460	460	O.K
P1	A1측	350	490	500	500	510	530	O.K
	A2측	350	(580)	(580)	(600)	(570)	(570)	O.K
P2	A1측	350	500	530	520	530	520	O.K
	A2측	350	(560)	(590)	(550)	(590)	(600)	O.K
P3	A1측	350	450	470	450	470	430	O.K
	A2측	350	(510)	(530)	(530)	(550)	(550)	O.K
P4	A1측	350	510	530	510	510	510	O.K
	A2측	350	(560)	(570)	(600)	(570)	(560)	O.K
P5	A1측	350	520	520	520	510	510	O.K
	A2측	350	(600)	(580)	(600)	(600)	(610)	O.K
P6	A1측	350	500	500	510	510	500	O.K
	A2측	350	(490)	(490)	(490)	(490)	(490)	O.K
P7	A1측	350	550	550	550	550	550	O.K
	A2측	350	(530)	(530)	(550)	(540)	(540)	O.K
P8	A1측	350	550	550	530	550	550	O.K
	A2측	350	(560)	(560)	(570)	(570)	(570)	O.K
P9	A1측	350	480	480	470	470	480	O.K
	A2측	350	(500)	(520)	(520)	(530)	(530)	O.K
P10	A1측	350	560	550	540	550	550	O.K
	A2측	350	(500)	(510)	(540)	(520)	(530)	O.K
P11	A1측	350	540	540	530	530	530	O.K
	A2측	350	(580)	(570)	(580)	(580)	(560)	O.K
P12	A1측	350	470	480	490	490	490	O.K
	A2측	350	(520)	(530)	(520)	(520)	(520)	O.K
P13	A1측	350	470	490	500	520	530	O.K
	A2측	350	(620)	(620)	(630)	(610)	(600)	O.K
P14	A1측	350	580	580	570	570	570	O.K
	A2측	350	(550)	(560)	(570)	(570)	(570)	O.K

【표 3.3.12】연단거리 측정 결과(부산, 계속)

구 분		계산 연단거리 (mm)	실측 연단거리(mm)					검토 결과
			Sh1(Sh6)	Sh2(Sh7)	Sh3(Sh8)	Sh4(Sh9)	Sh5(Sh10)	
P15	A1측	350	520	530	540	550	550	O.K
	A2측	350	(440)	(430)	(430)	(430)	(430)	O.K
P16	A1측	350	520	530	550	570	570	O.K
	A2측	350	(580)	(560)	(580)	(570)	(570)	O.K
P17	A1측	350	600	580	580	580	580	O.K
	A2측	350	(540)	(540)	(540)	(560)	(560)	O.K
P18	A1측	350	510	520	520	550	560	O.K
	A2측	350	(520)	(520)	(520)	(520)	(520)	O.K
P19	A1측	350	570	570	560	540	540	O.K
	A2측	350	(530)	(530)	(560)	(570)	(590)	O.K
P20	A1측	350	640	620	620	620	630	O.K
	A2측	350	(540)	(540)	(580)	(580)	(590)	O.K
P21	A1측	350	360	370	360	380	380	O.K
	A2측	350	(420)	(420)	(420)	(420)	(420)	O.K
P22	A1측	350	550	550	570	580	600	O.K
	A2측	350	(540)	(520)	(550)	(510)	(520)	O.K
P23	A1측	350	540	560	570	570	590	O.K
	A2측	350	(530)	(530)	(530)	(530)	(510)	O.K
A2		350	350	350	350	350	350	O.K

라. 교량받침 신축거동상태 검토

1) 온도변화에 따른 가동상태 검토

- 교량받침은 포트받침으로 현재 여유량을 실측함으로써 온도 변화에 따른 신축시 이동량 부족으로 인한 받침의 기능 저하 여부를 검토하고자 하였다.
- 교량받침의 이동량은 2회(1차 : 21.0℃(9월15일), 2차 : 18.0℃(10월15일))에 걸쳐 측정하였으며, 온도 변화에 따른 변동량 측정결과, 전반적으로 이론 변동량과 유사한 것으로 측정되어 본 교량에 설치된 받침장치의 가동상태는 양호한 것으로 판단된다.

【표 3.3.13】 교량반침 가동상태 검토결과(부산)

구 분		실측 이동량(mm)				변동량(mm)		비 고
		1차		2차		실측치	이론치	
A1	Sh1	0.0	-	0.0	-	0.0	-0.9	
	Sh2	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh3	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh4	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh5	0.0	-	0.0	-	0.0		
P1	Sh1~10	고정단						
P2	Sh1	10.0	(A2)	10.0	(A2)	0.0	-0.9	
	Sh2	5.0	(A2)	5.0	(A2)	0.0		
	Sh3	0.0	(A2)	0.0	(A2)	0.0		
	Sh4	5.0	(A2)	5.0	(A2)	0.0		
	Sh5	5.0	(A2)	5.0	(A2)	0.0		
	Sh6	10.0	(A2)	10.0	(A2)	0.0		
	Sh7	5.0	(A2)	4.0	(A2)	-1.0		
	Sh8	5.0	(A2)	4.0	(A2)	-1.0		
	Sh9	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh10	0.0	-	0.0	-	0.0		
P3	Sh1	-5.0	(A1)	-6.0	(A1)	-1.0	-1.8	
	Sh2	-3.0	(A1)	-3.0	(A1)	0.0		
	Sh3	-3.0	(A1)	-3.0	(A1)	0.0		
	Sh4	-3.0	(A1)	-3.0	(A1)	0.0		
	Sh5	-2.0	(A1)	-4.0	(A1)	-2.0		
	Sh6	-1.0	(A2)	-1.0	(A2)	0.0	-0.9	
	Sh7	-3.0	(A2)	-3.0	(A2)	0.0		
	Sh8	-2.0	(A2)	-2.0	(A2)	0.0		
	Sh9	-2.0	(A2)	-2.0	(A2)	0.0		
	Sh10	0.0	-	0.0	-	0.0		
P4	Sh1~10	고정단						

【표 3.3.13】 교량받침 가동상태 검토결과(부산, 계속)

구 분		실측 이동량(mm)				변동량(mm)		비 고
		1차		2차		실측치	이론치	
P5	Sh1	-10.0	(A1)	-10.0	(A1)	0.0	-0.9	
	Sh2	-8.0	(A1)	-10.0	(A1)	-2.0		
	Sh3	-10.0	(A1)	-11.0	(A1)	-1.0		
	Sh4	-8.0	(A1)	-8.0	(A1)	0.0		
	Sh5	-8.0	(A1)	-8.0	(A1)	0.0		
	Sh6	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh7	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh8	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh9	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh10	2.0	(A2)	2.0	(A2)	0.0		
P6	Sh1	0.0	-	-1.0	(A1)	-1.0	-1.8	
	Sh2	0.0	-	-1.0	(A1)	-1.0		
	Sh3	0.0	-	-1.0	(A1)	-1.0		
	Sh4	0.0	-	-1.0	(A1)	-1.0		
	Sh5	0.0	-	-1.0	(A1)	-1.0		
	Sh6	1.0	(A1)	0.0	-	-1.0	-0.9	
	Sh7	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh8	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh9	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh10	0.0	-	0.0	-	0.0		
P7	Sh1~10	고정단						
P8	Sh1	-5.0	(A1)	-6.0	(A1)	-1.0	-0.9	
	Sh2	-5.0	(A1)	-6.0	(A1)	-1.0		
	Sh3	-5.0	(A1)	-6.0	(A1)	-1.0		
	Sh4	-5.0	(A1)	-6.0	(A1)	-1.0		
	Sh5	-5.0	(A1)	-6.0	(A1)	-1.0		
	Sh6	0.0	-	-1.0	(A1)	-1.0		
	Sh7	0.0	-	-1.0	(A1)	-1.0		
	Sh8	0.0	-	-1.0	(A1)	-1.0		
	Sh9	0.0	-	-1.0	(A1)	-1.0		
	Sh10	0.0	-	-1.0	(A1)	-1.0		
P9	Sh1	0.0	-	-3.0	(A1)	-3.0	-1.8	
	Sh2	0.0	-	-3.0	(A1)	-3.0		
	Sh3	-1.0	(A1)	-3.0	(A1)	-2.0		
	Sh4	0.0	-	-1.0	(A1)	-1.0		
	Sh5	0.0	-	-1.0	(A1)	-1.0		

【표 3.3.13】 교량받침 가동상태 검토결과(부산, 계속)

구 분		실측 이동량(mm)				변동량(mm)		비 고
		1차		2차		실측치	이론치	
P9	Sh6	0.0	-	0.0	-	0.0	-0.9	
	Sh7	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh8	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh9	-3.0	(A2)	-3.0	(A2)	0.0		
	Sh10	-3.0	(A2)	-3.0	(A2)	0.0		
P10	Sh1~10	고정단						
P11	Sh1	0.0	-	0.0	-	0.0	-0.9	
	Sh2	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh3	-1.0	(A1)	-1.0	(A1)	0.0		
	Sh4	-2.0	(A1)	-2.0	(A1)	0.0		
	Sh5	-1.0	(A1)	-1.0	(A1)	0.0		
	Sh6	5.0	(A2)	5.0	(A2)	0.0		
	Sh7	2.0	(A2)	2.0	(A2)	0.0		
	Sh8	2.0	(A2)	2.0	(A2)	0.0		
	Sh9	2.0	(A2)	2.0	(A2)	0.0		
	Sh10	2.0	(A2)	2.0	(A2)	0.0		
P12	Sh1	-1.0	(A1)	-2.0	(A1)	-1.0	-1.8	
	Sh2	-1.0	(A1)	-2.0	(A1)	-1.0		
	Sh3	-1.0	(A1)	-2.0	(A1)	-1.0		
	Sh4	-1.0	(A1)	-2.0	(A1)	-1.0		
	Sh5	-1.0	(A1)	-2.0	(A1)	-1.0		
	Sh6	0.0	-	0.0	-	0.0	-0.9	
	Sh7	-5.0	(A2)	-7.0	(A2)	-2.0		
	Sh8	0.0	-	-1.0	(A2)	-1.0		
	Sh9	0.0	-	-1.0	(A2)	-1.0		
	Sh10	0.0	-	0.0	-	0.0		
P13	Sh1~10	고정단						

【표 3.3.13】 교량받침 가동상태 검토결과(부산, 계속)

구 분		실측 이동량(mm)				변동량(mm)		비 고
		1차		2차		실측치	이론치	
P14	Sh1	-1.0	(A1)	-1.0	(A1)	0.0	-0.9	
	Sh2	-1.0	(A1)	-1.0	(A1)	0.0		
	Sh3	-1.0	(A1)	-1.0	(A1)	0.0		
	Sh4	-1.0	(A1)	-1.0	(A1)	0.0		
	Sh5	-1.0	(A1)	-1.0	(A1)	0.0		
	Sh6	2.0	(A2)	2.0	(A2)	0.0		
	Sh7	2.0	(A2)	2.0	(A2)	0.0		
	Sh8	2.0	(A2)	2.0	(A2)	0.0		
	Sh9	2.0	(A2)	2.0	(A2)	0.0		
	Sh10	2.0	(A2)	2.0	(A2)	0.0		
P15	Sh1	5.0	(A2)	4.0	(A2)	-1.0	-1.8	
	Sh2	0.0	-	-1.0	(A1)	-1.0		
	Sh3	8.0	(A2)	8.0	(A2)	0.0		
	Sh4	6.0	(A2)	6.0	(A2)	0.0		
	Sh5	4.0	(A2)	2.0	(A2)	-2.0		
	Sh6	0.0	-	0.0	-	0.0	-0.9	
	Sh7	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh8	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh9	0.0	-	0.0	-	0.0		
	Sh10	0.0	-	0.0	-	0.0		
P16	Sh1~10	고정단						
P17	Sh1	-5.0	(A1)	-6.0	(A1)	-1.0	-0.9	
	Sh2	-5.0	(A1)	-6.0	(A1)	-1.0		
	Sh3	-5.0	(A1)	-5.0	(A1)	0.0		
	Sh4	-4.0	(A1)	-4.0	(A1)	0.0		
	Sh5	-5.0	(A1)	-5.0	(A1)	0.0		
	Sh6	10.0	(A2)	10.0	(A2)	0.0		
	Sh7	10.0	(A2)	10.0	(A2)	0.0		
	Sh8	8.0	(A2)	8.0	(A2)	0.0		
	Sh9	10.0	(A2)	10.0	(A2)	0.0		
	Sh10	10.0	(A2)	10.0	(A2)	0.0		
P18	Sh1	-1.0	(A1)	-2.0	(A1)	-1.0	-1.8	
	Sh2	-1.0	(A1)	-2.0	(A1)	-1.0		
	Sh3	-1.0	(A1)	-2.0	(A1)	-1.0		
	Sh4	-1.0	(A1)	-2.0	(A1)	-1.0		
	Sh5	-1.0	(A1)	-2.0	(A1)	-1.0		

【표 3.3.13】 교량받침 가동상태 검토결과(부산, 계속)

구 분		실측 이동량(mm)				변동량(mm)		비 고
		1차		2차		실측치	이론치	
P18	Sh6	5.0	(A1)	5.0	(A1)	0.0	-0.9	
	Sh7	5.0	(A1)	5.0	(A1)	0.0		
	Sh8	5.0	(A1)	5.0	(A1)	0.0		
	Sh9	5.0	(A1)	5.0	(A1)	0.0		
	Sh10	5.0	(A1)	5.0	(A1)	0.0		
P19	Sh1~10	고정단						
P20	Sh1	-5.0	(A1)	-5.0	(A1)	0.0	-0.9	
	Sh2	-2.0	(A1)	-2.0	(A1)	0.0		
	Sh3	-2.0	(A1)	-2.0	(A1)	0.0		
	Sh4	-2.0	(A1)	-2.0	(A1)	0.0		
	Sh5	-2.0	(A1)	-2.0	(A1)	0.0		
	Sh6	-2.0	(A1)	-2.0	(A1)	0.0		
	Sh7	-2.0	(A1)	-2.0	(A1)	0.0		
	Sh8	-2.0	(A1)	-2.0	(A1)	0.0		
	Sh9	-2.0	(A1)	-2.0	(A1)	0.0		
	Sh10	-2.0	(A1)	-2.0	(A1)	0.0		
P21	Sh1	1.0	(A2)	-1.0	(A1)	-2.0	-1.8	
	Sh2	1.0	(A2)	1.0	(A2)	0.0		
	Sh3	1.0	(A2)	1.0	(A2)	0.0		
	Sh4	1.0	(A2)	0.0	(A2)	-1.0		
	Sh5	1.0	(A2)	1.0	(A2)	0.0		
	Sh6	2.0	(A1)	2.0	(A1)	0.0	-0.9	
	Sh7	2.0	(A1)	2.0	(A1)	0.0		
	Sh8	1.0	(A1)	1.0	(A1)	0.0		
	Sh9	2.0	(A1)	2.0	(A1)	0.0		
	Sh10	1.0	(A1)	0.0	(A1)	-1.0		
P22	Sh1~10	고정단						

【표 3.3.13】 교량받침 가동상태 검토결과(부산, 계속)

구 분		실측 이동량(mm)				변동량(mm)		비 고
		1차		2차		실측치	이론치	
P23	Sh1	-10.0	(A1)	-10.0	(A1)	0.0	-0.9	
	Sh2	-10.0	(A1)	-10.0	(A1)	0.0		
	Sh3	-3.0	(A1)	-3.0	(A1)	0.0		
	Sh4	-3.0	(A1)	-3.0	(A1)	0.0		
	Sh5	-3.0	(A1)	-3.0	(A1)	0.0		
	Sh6	-5.0	(A1)	-6.0	(A1)	-1.0		
	Sh7	-5.0	(A1)	-5.0	(A1)	0.0		
	Sh8	-5.0	(A1)	-5.0	(A1)	0.0		
	Sh9	-3.0	(A1)	-3.0	(A1)	0.0		
	Sh10	-5.0	(A1)	-5.0	(A1)	0.0		
A2	Sh1	5.0	(A2)	3.0	(A2)	-2.0	-1.8	
	Sh2	5.0	(A2)	3.0	(A2)	-2.0		
	Sh3	5.0	(A2)	5.0	(A2)	0.0		
	Sh4	5.0	(A2)	4.0	(A2)	-1.0		
	Sh5	5.0	(A2)	4.0	(A2)	-1.0		

2) 설계기준온도(-5℃ ~ 35℃(보통지방))에 따른 여유량 검토

- 교량받침의 가동여유량을 검토한 결과, 설계기준온도에 따른 하절기 최대 신장여유량 및 동절기 최대 신축여유량을 받침장치 모두 충분히 확보하고 있는 것으로 평가되었다.

【표 3.3.14】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 산정(부산)

구 분	온도변화 (ΔT , °C)		선판창 계수 (α)	신축거더길이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량 (mm)	계산 이동량(mm)	
	동절기	하절기			동절기	하절기		동절기 (최대 수축시)	하절기 (최대 신장시)
A1	-26.0℃	14.0℃	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	0	-7.8	4.2
P1	고정단								
P2(A1측)	-26.0℃	14.0℃	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	0	-7.8	4.2
P2(A2측)	-26.0℃	14.0℃	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	0	-7.8	4.2
P3(A1측)	-26.0℃	14.0℃	1×10^{-5}	60	-15.6	8.4	0	-15.6	8.4
P3(A2측)	-26.0℃	14.0℃	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	0	-7.8	4.2
P4	고정단								
P5(A1측)	-26.0℃	14.0℃	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	0	-7.8	4.2
P5(A2측)	-26.0℃	14.0℃	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	0	-7.8	4.2
P6(A1측)	-26.0℃	14.0℃	1×10^{-5}	60	-15.6	8.4	0	-15.6	8.4
P6(A2측)	-26.0℃	14.0℃	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	0	-7.8	4.2
1) 조사당시 온도 : 21.0℃(조사일 : 2015년 9월 15일, 평균온도, 지점 : 김해) 2) 검토온도 : -5℃ ~ 35℃(보통지방) 3) (+)값 신장량, (-)값 수축량									

【표 3.3.14】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 산정(부산, 계속)

구 분	온도변화 (ΔT , $^{\circ}C$)		선팅창 계수 (α)	신축거더길이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량 (mm)	계산 이동량(mm)	
	동절기	하절기			동절기	하절기		동절기 (최대 수축시)	하절기 (최대 신장시)
P7	고정단								
P8(A1측)	-26.0 $^{\circ}C$	14.0 $^{\circ}C$	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	0	-7.8	4.2
P8(A2측)	-26.0 $^{\circ}C$	14.0 $^{\circ}C$	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	0	-7.8	4.2
P9(A1측)	-26.0 $^{\circ}C$	14.0 $^{\circ}C$	1×10^{-5}	60	-15.6	8.4	0	-15.6	8.4
P9(A2측)	-26.0 $^{\circ}C$	14.0 $^{\circ}C$	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	0	-7.8	4.2
P10	고정단								
P11(A1측)	-26.0 $^{\circ}C$	14.0 $^{\circ}C$	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	0	-7.8	4.2
P11(A2측)	-26.0 $^{\circ}C$	14.0 $^{\circ}C$	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	0	-7.8	4.2
P12(A1측)	-26.0 $^{\circ}C$	14.0 $^{\circ}C$	1×10^{-5}	60	-15.6	8.4	0	-15.6	8.4
P12(A2측)	-26.0 $^{\circ}C$	14.0 $^{\circ}C$	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	0	-7.8	4.2
P13	고정단								
P14(A1측)	-26.0 $^{\circ}C$	14.0 $^{\circ}C$	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	0	-7.8	4.2
P14(A2측)	-26.0 $^{\circ}C$	14.0 $^{\circ}C$	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	0	-7.8	4.2
P15(A1측)	-26.0 $^{\circ}C$	14.0 $^{\circ}C$	1×10^{-5}	60	-15.6	8.4	0	-15.6	8.4
P15(A2측)	-26.0 $^{\circ}C$	14.0 $^{\circ}C$	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	0	-7.8	4.2
P16	고정단								
P17(A1측)	-26.0 $^{\circ}C$	14.0 $^{\circ}C$	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	0	-7.8	4.2
P17(A2측)	-26.0 $^{\circ}C$	14.0 $^{\circ}C$	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	0	-7.8	4.2
P18(A1측)	-26.0 $^{\circ}C$	14.0 $^{\circ}C$	1×10^{-5}	60	-15.6	8.4	0	-15.6	8.4
P18(A2측)	-26.0 $^{\circ}C$	14.0 $^{\circ}C$	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	0	-7.8	4.2
P19	고정단								
P20(A1측)	-26.0 $^{\circ}C$	14.0 $^{\circ}C$	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	0	-7.8	4.2
P20(A2측)	-26.0 $^{\circ}C$	14.0 $^{\circ}C$	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	0	-7.8	4.2
P21(A1측)	-26.0 $^{\circ}C$	14.0 $^{\circ}C$	1×10^{-5}	60	-15.6	8.4	0	-15.6	8.4
P21(A2측)	-26.0 $^{\circ}C$	14.0 $^{\circ}C$	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	0	-7.8	4.2
P22	고정단								
P23(A1측)	-26.0 $^{\circ}C$	14.0 $^{\circ}C$	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	0	-7.8	4.2
P23(A2측)	-26.0 $^{\circ}C$	14.0 $^{\circ}C$	1×10^{-5}	30	-7.8	4.2	0	-7.8	4.2
A2	-26.0 $^{\circ}C$	14.0 $^{\circ}C$	1×10^{-5}	60	-15.6	8.4	0	-15.6	8.4
1) 조사당시 온도 : 21.0 $^{\circ}C$ (조사일 : 2015년 9월 15일, 평균온도, 지점 : 김해) 2) 검토온도 : -5 $^{\circ}C$ ~ 35 $^{\circ}C$ (보통지방) 3) (+)값 신장량, (-)값 수축량									

【표 3.3.15】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과(부산)

구 분		점검당시 실측이동량(mm)		최대 받침 이동량(mm)		실측 받침 가동여유량(mm)		허용이동량 (mm)	검토 결과
				최대 수축 이동량	최대 신장 이동량	수축 여유량	신장 여유량		
A1	Sh1	0.0	-	-7.8	4.2	-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh2	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh3	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh4	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh5	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
P1	Sh1~10	고정단							
P2	Sh1	10.0	(A2)	-7.8	4.2	-60.4	40.4	±50.4	O.K
	Sh2	5.0	(A2)			-55.4	45.4	±50.4	O.K
	Sh3	0.0	(A2)			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh4	5.0	(A2)			-55.4	45.4	±50.4	O.K
	Sh5	5.0	(A2)			-55.4	45.4	±50.4	O.K
	Sh6	10.0	(A2)			-60.4	40.4	±50.4	O.K
	Sh7	5.0	(A2)			-55.4	45.4	±50.4	O.K
	Sh8	5.0	(A2)			-55.4	45.4	±50.4	O.K
	Sh9	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh10	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
P3	Sh1	-5.0	(A1)	-15.6	8.4	-45.4	55.4	±50.4	O.K
	Sh2	-3.0	(A1)			-47.4	53.4	±50.4	O.K
	Sh3	-3.0	(A1)			-47.4	53.4	±50.4	O.K
	Sh4	-3.0	(A1)			-47.4	53.4	±50.4	O.K
	Sh5	-2.0	(A1)			-48.4	52.4	±50.4	O.K
	Sh6	-1.0	(A2)	-7.8	4.2	-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh7	-3.0	(A2)			-47.4	53.4	±50.4	O.K
	Sh8	-2.0	(A2)			-48.4	52.4	±50.4	O.K
	Sh9	-2.0	(A2)			-48.4	52.4	±50.4	O.K
	Sh10	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
P4	Sh1~10	고정단							
주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K									

【표 3.3.15】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과(부산, 계속)

구 분		점검당시 실측이동량(mm)		최대 받침 이동량(mm)		실측 받침 가동여유량(mm)		허용이동량 (mm)	검토 결과
				최대 수축 이동량	최대 신장 이동량	수축 여유량	신장 여유량		
P5	Sh1	-10.0	(A1)	-7.8	4.2	-40.4	60.4	±50.4	O.K
	Sh2	-8.0	(A1)			-42.4	58.4	±50.4	O.K
	Sh3	-10.0	(A1)			-40.4	60.4	±50.4	O.K
	Sh4	-8.0	(A1)			-42.4	58.4	±50.4	O.K
	Sh5	-8.0	(A1)			-42.4	58.4	±50.4	O.K
	Sh6	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh7	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh8	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh9	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh10	2.0	(A2)			-52.4	48.4	±50.4	O.K
P6	Sh1	0.0	-	-15.6	8.4	-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh2	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh3	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh4	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh5	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh6	1.0	(A1)	-7.8	4.2	-51.4	49.4	±50.4	O.K
	Sh7	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh8	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh9	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh10	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
P7	Sh1~10	고정단							
P8	Sh1	-5.0	(A1)	-7.8	4.2	-45.4	55.4	±50.4	O.K
	Sh2	-5.0	(A1)			-45.4	55.4	±50.4	O.K
	Sh3	-5.0	(A1)			-45.4	55.4	±50.4	O.K
	Sh4	-5.0	(A1)			-45.4	55.4	±50.4	O.K
	Sh5	-5.0	(A1)			-45.4	55.4	±50.4	O.K
	Sh6	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh7	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh8	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh9	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh10	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K									

【표 3.3.15】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과(부산, 계속)

구 분		점검당시 실측이동량(mm)		최대 받침 이동량(mm)		실측 받침 가동여유량(mm)		허용이동량 (mm)	검토 결과
				최대 수축 이동량	최대 신장 이동량	수축 여유량	신장 여유량		
P9	Sh1	0.0	-	-15.6	8.4	-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh2	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh3	-1.0	(A1)			-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh4	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh5	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh6	0.0	-	-7.8	4.2	-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh7	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh8	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh9	-3.0	(A2)			-47.4	53.4	±50.4	O.K
	Sh10	-3.0	(A2)			-47.4	53.4	±50.4	O.K
P10	Sh1~10	고정단							
P11	Sh1	0.0	-	-7.8	4.2	-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh2	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh3	-1.0	(A1)			-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh4	-2.0	(A1)			-48.4	52.4	±50.4	O.K
	Sh5	-1.0	(A1)			-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh6	5.0	(A2)			-55.4	45.4	±50.4	O.K
	Sh7	2.0	(A2)			-52.4	48.4	±50.4	O.K
	Sh8	2.0	(A2)			-52.4	48.4	±50.4	O.K
	Sh9	2.0	(A2)			-52.4	48.4	±50.4	O.K
	Sh10	2.0	(A2)			-52.4	48.4	±50.4	O.K
P12	Sh1	-1.0	(A1)	-15.6	8.4	-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh2	-1.0	(A1)			-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh3	-1.0	(A1)			-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh4	-1.0	(A1)			-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh5	-1.0	(A1)			-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh6	0.0	-	-7.8	4.2	-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh7	-5.0	(A2)			-45.4	55.4	±50.4	O.K
	Sh8	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh9	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
	Sh10	0.0	-			-50.4	50.4	±50.4	O.K
주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K									

【표 3.3.15】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과(부산, 계속)

구 분		점검당시 실측이동량(mm)		최대 받침 이동량(mm)		실측 받침 가동여유량(mm)		허용이동량 (mm)	검토 결과
				최대 수축 이동량	최대 신장 이동량	수축 여유량	신장 여유량		
P13	Sh1~10	고정단							
P14	Sh1	-1.0	(A1)	-7.8	4.2	-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh2	-1.0	(A1)			-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh3	-1.0	(A1)			-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh4	-1.0	(A1)			-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh5	-1.0	(A1)			-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh6	2.0	(A2)			-52.4	48.4	±50.4	O.K
	Sh7	2.0	(A2)			-52.4	48.4	±50.4	O.K
	Sh8	2.0	(A2)			-52.4	48.4	±50.4	O.K
	Sh9	2.0	(A2)			-52.4	48.4	±50.4	O.K
	Sh10	2.0	(A2)			-52.4	48.4	±50.4	O.K
P15	Sh1	5.0	(A2)	-15.6	8.4	-63.8	53.8	±58.8	O.K
	Sh2	0.0	-			-58.8	58.8	±58.8	O.K
	Sh3	8.0	(A2)			-66.8	50.8	±58.8	O.K
	Sh4	6.0	(A2)			-64.8	52.8	±58.8	O.K
	Sh5	4.0	(A2)			-62.8	54.8	±58.8	O.K
	Sh6	0.0	-	-7.8	4.2	-58.8	58.8	±58.8	O.K
	Sh7	0.0	-			-58.8	58.8	±58.8	O.K
	Sh8	0.0	-			-58.8	58.8	±58.8	O.K
	Sh9	0.0	-			-58.8	58.8	±58.8	O.K
	Sh10	0.0	-			-58.8	58.8	±58.8	O.K
P16	Sh1~10	고정단							
P17	Sh1	-5.0	(A1)	-7.8	4.2	-45.4	55.4	±50.4	O.K
	Sh2	-5.0	(A1)			-45.4	55.4	±50.4	O.K
	Sh3	-5.0	(A1)			-45.4	55.4	±50.4	O.K
	Sh4	-4.0	(A1)			-46.4	54.4	±50.4	O.K
	Sh5	-5.0	(A1)			-45.4	55.4	±50.4	O.K
	Sh6	10.0	(A2)			-60.4	40.4	±50.4	O.K
	Sh7	10.0	(A2)			-60.4	40.4	±50.4	O.K
	Sh8	8.0	(A2)			-58.4	42.4	±50.4	O.K
	Sh9	10.0	(A2)			-60.4	40.4	±50.4	O.K
	Sh10	10.0	(A2)			-60.4	40.4	±50.4	O.K
주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K									

【표 3.3.15】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과(부산, 계속)

구 분		점검당시 실측이동량(mm)	최대 받침 이동량(mm)		실측 받침 가동여유량(mm)		허용이동량 (mm)	검토 결과
			최대 수축 이동량	최대 신장 이동량	수축 여유량	신장 여유량		
P18	Sh1	-1.0 (A1)	-15.6	8.4	-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh2	-1.0 (A1)			-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh3	-1.0 (A1)			-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh4	-1.0 (A1)			-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh5	-1.0 (A1)			-49.4	51.4	±50.4	O.K
	Sh6	5.0 (A1)	-7.8	4.2	-55.4	45.4	±50.4	O.K
	Sh7	5.0 (A1)			-55.4	45.4	±50.4	O.K
	Sh8	5.0 (A1)			-55.4	45.4	±50.4	O.K
	Sh9	5.0 (A1)			-55.4	45.4	±50.4	O.K
	Sh10	5.0 (A1)			-55.4	45.4	±50.4	O.K
P19	Sh1~10	고정단						
P20	Sh1	-5.0 (A1)	-7.8	4.2	-45.4	55.4	±50.4	O.K
	Sh2	-2.0 (A1)			-48.4	52.4	±50.4	O.K
	Sh3	-2.0 (A1)			-48.4	52.4	±50.4	O.K
	Sh4	-2.0 (A1)			-48.4	52.4	±50.4	O.K
	Sh5	-2.0 (A1)			-48.4	52.4	±50.4	O.K
	Sh6	-2.0 (A1)			-48.4	52.4	±50.4	O.K
	Sh7	-2.0 (A1)			-48.4	52.4	±50.4	O.K
	Sh8	-2.0 (A1)			-48.4	52.4	±50.4	O.K
	Sh9	-2.0 (A1)			-48.4	52.4	±50.4	O.K
	Sh10	-2.0 (A1)			-48.4	52.4	±50.4	O.K
P21	Sh1	1.0 (A2)	-15.6	8.4	-51.4	49.4	±50.4	O.K
	Sh2	1.0 (A2)			-51.4	49.4	±50.4	O.K
	Sh3	1.0 (A2)			-51.4	49.4	±50.4	O.K
	Sh4	1.0 (A2)			-51.4	49.4	±50.4	O.K
	Sh5	1.0 (A2)			-51.4	49.4	±50.4	O.K
	Sh6	2.0 (A1)	-7.8	4.2	-52.4	48.4	±50.4	O.K
	Sh7	2.0 (A1)			-52.4	48.4	±50.4	O.K
	Sh8	1.0 (A1)			-51.4	49.4	±50.4	O.K
	Sh9	2.0 (A1)			-52.4	48.4	±50.4	O.K
	Sh10	1.0 (A1)			-51.4	49.4	±50.4	O.K
P22	Sh1~10	고정단						
주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K								

【표 3.3.15】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과(부산, 계속)

구 분		점검당시 실측이동량(mm)	최대 받침 이동량(mm)		실측 받침 가동여유량(mm)		허용이동량 (mm)	검토 결과
			최대 수축 이동량	최대 신장 이동량	수축 여유량	신장 여유량		
P23	Sh1	-10.0 (A1)	-7.8	4.2	-40.4	60.4	±50.4	O.K
	Sh2	-10.0 (A1)			-40.4	60.4	±50.4	O.K
	Sh3	-3.0 (A1)			-47.4	53.4	±50.4	O.K
	Sh4	-3.0 (A1)			-47.4	53.4	±50.4	O.K
	Sh5	-3.0 (A1)			-47.4	53.4	±50.4	O.K
	Sh6	-5.0 (A1)			-45.4	55.4	±50.4	O.K
	Sh7	-5.0 (A1)			-45.4	55.4	±50.4	O.K
	Sh8	-5.0 (A1)			-45.4	55.4	±50.4	O.K
	Sh9	-3.0 (A1)			-47.4	53.4	±50.4	O.K
	Sh10	-5.0 (A1)			-45.4	55.4	±50.4	O.K
A2	Sh1	5.0 (A2)	-15.6	8.4	-72.2	62.2	±67.2	O.K
	Sh2	5.0 (A2)			-72.2	62.2	±67.2	O.K
	Sh3	5.0 (A2)			-72.2	62.2	±67.2	O.K
	Sh4	5.0 (A2)			-72.2	62.2	±67.2	O.K
	Sh5	5.0 (A2)			-72.2	62.2	±67.2	O.K


주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K

마. 기 점검(2013년 정밀점검) 결과와 비교

- 교량받침부에 대하여 기 점검 결과를 토대로 주요 손상의 진전여부를 검토한 결과, 2014년부터 2015년까지 받침 프리셋팅 및 보수 등이 이루어져 받침Plate 녹발생 및 받침물탈 균열 등의 손상은 감소된 것으로 조사되었다.

【표 3.3.16】 교량받침 기 점검 결과 비교(부산)

구 분	2013년 정밀점검	2015년 정밀안전진단	비 고
받침Plate 녹발생	232개소	26개소	
받침물탈 균열(0.2mm이하)	3.9m	2.2m	

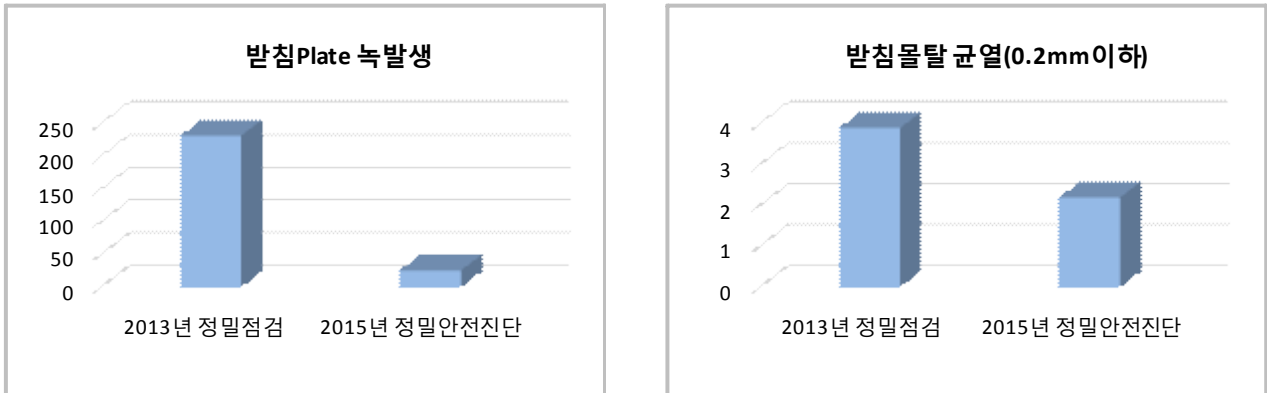

【그림 3.3.8】 교량반침 기 점검 결과 비교(부산)


바. 검토의견

- 반침Plate 도장박리 및 녹발생은 공용기간 증가에 따른 손상으로 내구성 및 건전성 확보를 위해 재도장 실시가 필요하며, 반침Plate 들뜸은 설치시 오류로 손상정도가 경미하고 반침 기능발휘에 문제가 없어 주의관찰이 바람직하다.
- 반침 콘크리트 균열은 온도 및 건조수축에 의해 발생된 0.2mm이하 균열로 표면처리가 바람직하며, 파손 손상은 외적 요인에 의해 발생된 손상으로 내구성 확보를 위해 단면보수가 필요하다.
- 스토퍼 간섭은 공용기간 동안 추가 손상이 발생되지 않고 반침장치 및 구조물에 미치는 영향이 미미하여 주의관찰이 바람직하다.

3.3.4 신축이음장치

가. 부재의 개요

- 신축이음장치는 3경간 연속으로 A1, P3, P6, P9, P12, P15, P18, P22, A2에 설치되어 있으며 A1 Monocell Joint 그 외 구간은 Rail Joint로 시공되어져 있다.

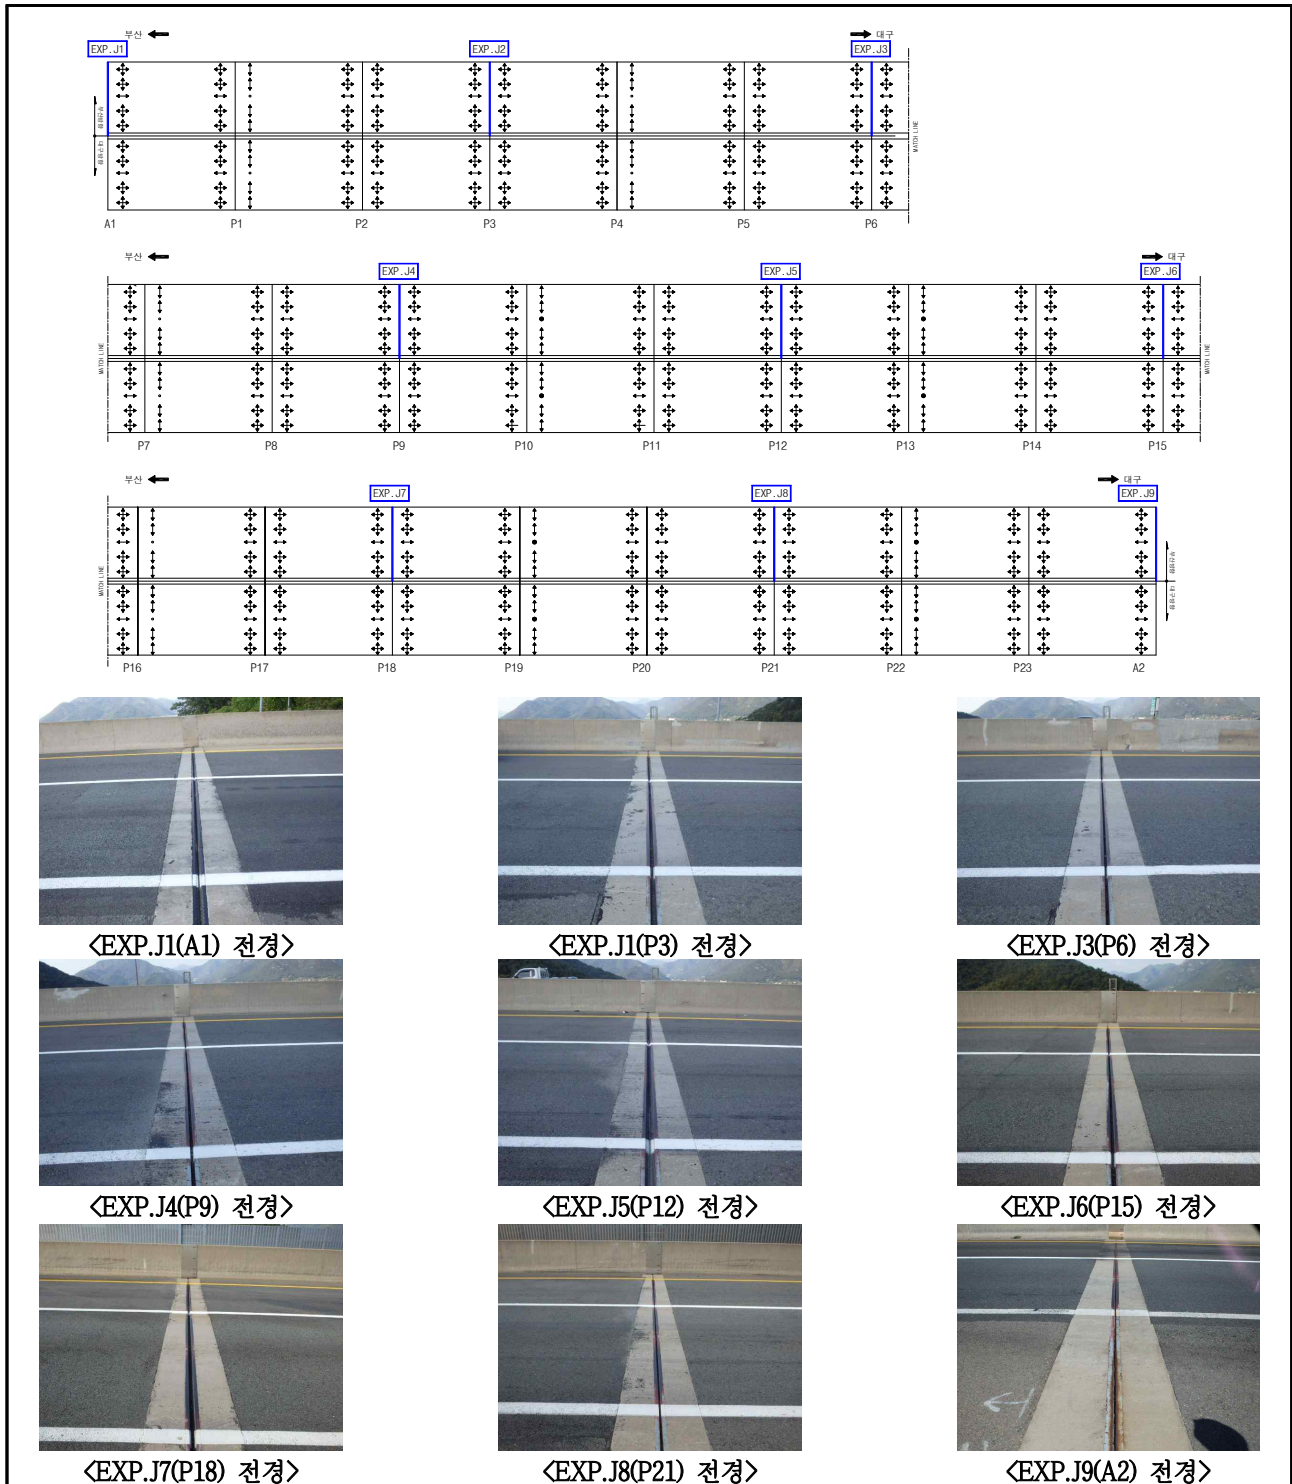

【그림 3.3.9】 신축이음장치 전경 및 배치도(부산)

나. 외관조사 결과

- 신축이음장치에 대한 외관조사 결과, 전반적으로 신축거동은 원활하나, 신축이음장치 누수(A1, P6, P12), 신축이음 본체 유간부 토사퇴적, 차수판 앵커볼트 탈락/풀림, 후타재 균열(0.2mm이하), 종조인트부 누수 등의 손상이 조사되었다.

【표 3.3.17】 신축이음장치 외관조사 결과(부산)

위 치	구 분	손상내용	비고
A1	Monocell Joint (No.50)	■ 신축이음장치 누수(L=11.4m) ■ 신축이음 본체 유간부 토사퇴적(L=1.0m) ■ 후타재 균열(0.2mm이하, L=10.0m)	
P3	Rail Joint (No.120)	■ 신축이음 본체 유간부 토사퇴적(L=3.0m) ■ 차수판 앵커볼트 탈락(3개소) ■ 후타재 균열(0.2mm이하, L=7.5m)	
P6	Rail Joint (No.120)	■ 신축이음장치 누수(L=11.4m) ■ 신축이음 본체 유간부 토사퇴적(L=3.0m) ■ 차수판 앵커볼트 탈락(1개소) ■ 후타재 균열(0.2mm이하, L=10.0m)	
P9	Rail Joint (No.120)	■ 신축이음장치 누수(교각부 표면오염) ■ 신축이음 본체 유간부 토사퇴적(L=3.0m) ■ 차수판 앵커볼트 탈락(3개소) ■ 후타재 균열(0.2mm이하, L=10.0m)	
P12	Rail Joint (No.120)	■ 신축이음장치 누수(L=11.4m) ■ 신축이음 본체 유간부 토사퇴적(L=3.5m) ■ 차수판 앵커볼트 탈락/풀림(6개소) ■ 후타재 균열(0.2mm이하, L=10.0m)	
P15	Rail Joint (No.120)	■ 신축이음 본체 유간부 토사퇴적(L=2.0m) ■ 후타재 균열(0.2mm이하, L=7.0m)	
P18	Rail Joint (No.120)	■ 신축이음 본체 유간부 토사퇴적(L=1.0m) ■ 후타재 균열(0.2mm이하, L=7.5m)	
P21	Rail Joint (No.120)	■ 신축이음 본체 유간부 토사퇴적(L=3.0m) ■ 차수판 앵커볼트 탈락(3개소) ■ 후타재 균열(0.2mm이하, L=10.0m)	
A2	Rail Joint (No.80)	■ 신축이음 본체 유간부 토사퇴적(L=2.0m) ■ 차수판 앵커볼트 탈락(1개소) ■ 후타재 균열(0.2mm이하, L=4.0m)	
상·하행 종조인트부		■ 종조인트부 누수(L=15.4m)	


0.2mm 후타재 균열(P3)	차수판 앵커볼트탈락(P3)
신축유간부 이물질 퇴적(P12)	종조인트부 누수

【사진 3.3.15】 신축이음장치 손상현황(부산)

다. 신축이음 신축거동상태 검토

1) 온도변화에 따른 가동상태 검토

- 본 교량의 신축거동상태를 확인하기 위해 2회(1차 : 21.7℃(9월10일), 2차 : 18.0℃(10월15일)에 걸쳐 신축이음장치, 바닥판 거더 상·하부에 대한 유간을 측정하였고, 이론 변동량과의 비교를 통해 신축거동상태를 검토하였다. 또한, 측정된 유간으로부터 최대 온도 상승시 신장량과 최저 온도 하강시 수축량을 계산하여 유간확보 여부를 검토하였다.

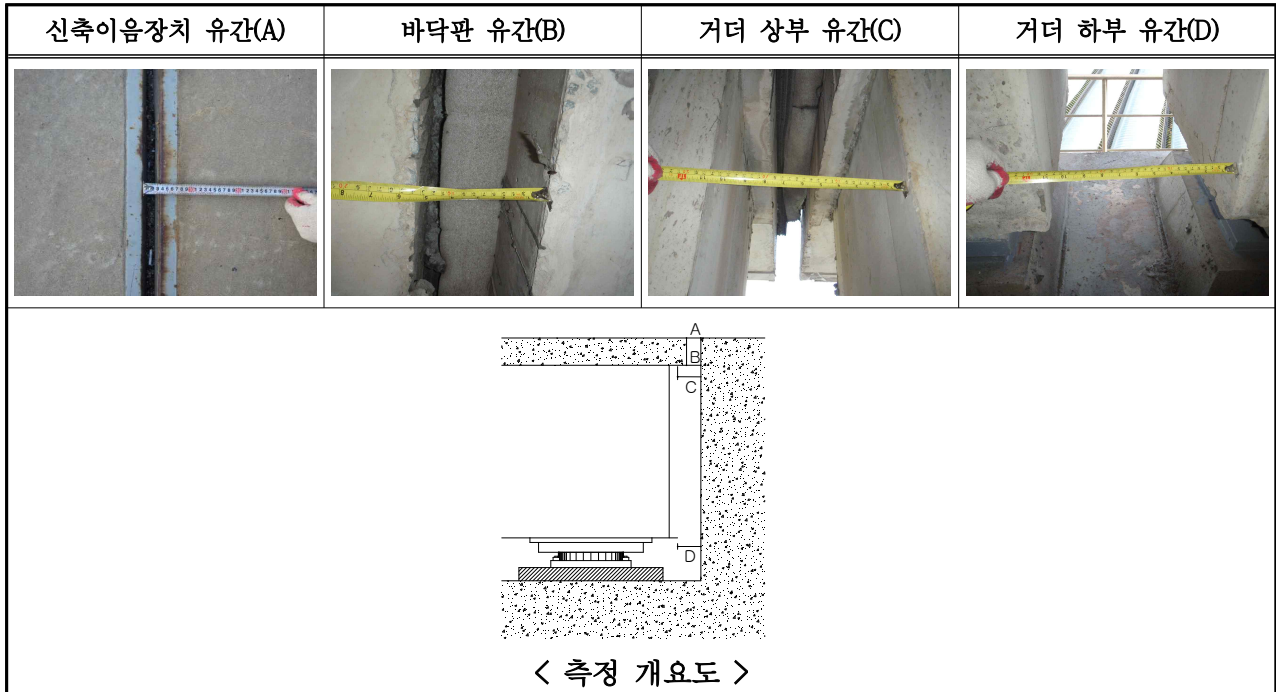

【사진 3.3.16】 신축이음 유간 측정방법(부산)

【표 3.3.18】 신축이음 유간 측정결과(부산)

측정위치	측 정 값(mm)								비 고
	신축이음장치(A)		바닥판(B)		거더 상부(C)		거더 하부(D)		
	1차	2차	1차	2차	1차	2차	1차	2차	
EXP.J1(A1)	15	15	53	55	68	70	112	113	Monocell Joint(No.50)
EXP.J2(P3)	50	52	115	118	125	126	125	126	Rail Joint(No.120)
EXP.J3(P6)	30	35	115	118	255	260	270	272	Rail Joint(No.120)
EXP.J4(P9)	30	32	125	127	250	250	275	275	Rail Joint(No.120)
EXP.J5(P12)	80	85	170	175	290	293	305	303	Rail Joint(No.120)
EXP.J6(P15)	35	36	120	120	155	155	170	170	Rail Joint(No.120)
EXP.J7(P18)	50	52	120	124	230	232	250	252	Rail Joint(No.120)
EXP.J8(P21)	15	18	60	65	155	158	170	172	Rail Joint(No.120)
EXP.J9(A2)	16	18	39	40	93	95	61	64	Rail Joint(No.80)

- 9월(21.7℃)과 10월(18.0℃)의 온도 변화에 따른 변동량 측정결과, 이론 변동량과 유사한 것으로 나타나 교량의 신축거동상태는 양호한 것으로 판단된다.

【표 3.3.19】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동상태 검토결과(부산)

측정위치		측정유간(mm)		변동량(mm)		비 고
		1차	2차	실측치	이론치	
EXP.J1(A1)	신축이음장치	15.0	15.0	0.0	-1.1	
	바닥판 단부	53.0	55.0	-2.0		
EXP.J2(P3)	신축이음장치	50.0	52.0	-2.0	-3.3	
	바닥판 단부	115.0	118.0	-3.0		
EXP.J3(P6)	신축이음장치	30.0	35.0	-5.0	-3.3	
	바닥판 단부	115.0	118.0	-3.0		
EXP.J4(P9)	신축이음장치	30.0	32.0	-2.0	-3.3	
	바닥판 단부	125.0	127.0	-2.0		
EXP.J5(P12)	신축이음장치	80.0	85.0	-5.0	-3.3	
	바닥판 단부	170.0	175.0	-5.0		
EXP.J6(P15)	신축이음장치	35.0	36.0	-1.0	-3.3	
	바닥판 단부	120.0	120.0	0.0		
EXP.J7(P18)	신축이음장치	50.0	52.0	-2.0	-3.3	
	바닥판 단부	120.0	124.0	-4.0		
EXP.J8(P21)	신축이음장치	15.0	18.0	-3.0	-3.3	
	바닥판 단부	60.0	65.0	-5.0		
EXP.J9(A2)	신축이음장치	16.0	18.0	-2.0	-2.2	
	바닥판 단부	39.0	40.0	-1.0		

2) 설계기준온도(-5℃ ~ 35℃(보통지방))에 따른 여유량 검토

- 금회 신축이음 유간을 검토한 결과, 신축이음 모두 신장여유량을 확보하고 있는 것으로 확인되었다.

【표 3.3.20】 신축이음 신축이동량 산정(부산)

구 분	온도변화 (ΔT , °C)		선팅창 계수 (α)	신축거더 길이(L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량 (mm)	계산 이동량(mm)	
	동절기	하절기			동절기	하절기		동절기 (최대 수축시)	하절기 (최대 신장시)
EXP.J1(A1)	-26.7°C	13.3°C	1×10^{-5}	30	-8	4	0	-8	4
EXP.J2(P3)	-26.7°C	13.3°C	1×10^{-5}	90	-24	12	0	-24	12
EXP.J3(P6)	-26.7°C	13.3°C	1×10^{-5}	90	-24	12	0	-24	12
EXP.J4(P9)	-26.7°C	13.3°C	1×10^{-5}	90	-24	12	0	-24	12
EXP.J5(P12)	-26.7°C	13.3°C	1×10^{-5}	90	-24	12	0	-24	12
EXP.J6(P15)	-26.7°C	13.3°C	1×10^{-5}	90	-24	12	0	-24	12
EXP.J7(P18)	-26.7°C	13.3°C	1×10^{-5}	90	-24	12	0	-24	12
EXP.J8(P21)	-26.7°C	13.3°C	1×10^{-5}	90	-24	12	0	-24	12
EXP.J9(A2)	-26.7°C	13.3°C	1×10^{-5}	60	-16	8	0	-16	8

1) 조사당시 온도 : 21.7°C(조사일 : 2015년 9월 10일, 평균온도, 지점 : 김해)
 2) 검토온도 : -5°C ~ 35°C(보통지방)
 3) 활하중에 의한 거더의 처짐 이동량 : 신축장 100m 이상인 경우 동절기 최대 수축시 적용(도로설계요령, 2009)
 4) (+)값 신장량, (-)값 수축량

【표 3.3.21】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동여유량 검토결과(부산)

구 분		계산 이동량(mm)		점검당시 실측유간(mm) ③	허용량(mm) ④	신축 여유량(mm)		검토 결과
		최대 수축시 ①	최대 신장시 ②			최대 수축시 ④+(①-③)	최대 신장시 ③-②	
EXP.J1 (A1)	신축이음장치	-8	4	15.0	50	27	11	O.K
	바닥판 단부	-8	4	53.0	50		49	O.K
EXP.J2 (P3)	신축이음장치	-24	12	50.0	120	46	38	O.K
	바닥판 단부	-24	12	115.0	120		103	O.K
EXP.J3 (P6)	신축이음장치	-24	12	30.0	120	66	18	O.K
	바닥판 단부	-24	12	115.0	120		103	O.K
EXP.J4 (P9)	신축이음장치	-24	12	30.0	120	66	18	O.K
	바닥판 단부	-24	12	125.0	120		113	O.K
EXP.J5 (P12)	신축이음장치	-24	12	80.0	120	16	68	O.K
	바닥판 단부	-24	12	170.0	120		158	O.K
EXP.J6 (P15)	신축이음장치	-24	12	35.0	120	61	23	O.K
	바닥판 단부	-24	12	120.0	120		108	O.K
EXP.J7 (P18)	신축이음장치	-24	12	50.0	120	46	38	O.K
	바닥판 단부	-24	12	120.0	120		108	O.K
EXP.J8 (P21)	신축이음장치	-24	12	15.0	120	81	3	O.K
	바닥판 단부	-24	12	60.0	120		48	O.K
EXP.J9 (A2)	신축이음장치	-16	8	16.0	80	48	8	O.K
	바닥판 단부	-16	8	39.0	80		31	O.K

주) 판정 : $0.0\text{mm} \leq \text{신축 여유량} \leq \text{허용량} \Rightarrow \text{O.K}$

다. 검토 결과

- 차수판은 방호벽의 신축이음 유간부를 통해 교량 하부로 우수가 유입되는 것을 방지하기 위해 설치하는 시설물로 점검시 지속적인 바람 및 차량진동, 시공미흡 등 외적 요인에 의해 앵커볼트 탈락/폴립이 조사되어 차수판의 건전성 확보를 위해 보수가 바람직하며, 유간부 토사퇴적은 신축거동 제한으로 구조물에 영향을 미칠 수 있어 주기적인 청소가 바람직하다.
- 교대 A1, 교각 P6, P9, P12의 신축이음부 누수는 유지보수 이력조사 결과 보수이력이 없고 10년 정도 공용된 점을 고려할 때 신축이음장치 교체로 구조물의 건전성을 확보하는 것이 바람직한 것으로 판단된다.
- 후타재 균열은 급속시공 및 조기차량 통행 등 제한적 시공여건에 의해 발생된 0.2mm 이하 균열 손상으로 손상정도가 경미하여 주의관찰이 바람직하며, 용산교는 분리형 중분대 교량으로 중분대 중 조인트 이격부를 통한 하부 누수가 조사되어 하부구조의 내구성 확보를 위해 중 조인트 실링 보수가 바람직하다.

3.3.5 교면포장

가. 부재의 개요

- 본 교량의 교면은 아스팔트로 포장되어 있으며, 총 2차로로 이루어져 있고 외측에 폭 3.0m의 갓길이 위치하고 있다.



교면포장 전경

【사진 3.3.17】 교면포장 전경(부산)

나. 외관조사 결과

- 교면포장에 대한 외관조사 결과, 부분적인 아스콘 패임, 라벨링, 포장면/후타재 접속부 이격 등이 발생한 것으로 조사되었다.
- 포장부의 라벨링, 아스콘 패임 공용기간 중 교통량 증가 및 중차량 통행에 의해 발생한 일반적인 손상으로 차량의 주행성을 크게 저해할 만한 손상은 조사되지 않았다.
- 포장면/후타재 접속부 이격은 포장시공시 신축이음 후타재 접속부의 마감시공 미흡에 의한 손상으로 조사되었다.

【표 3.3.22】 교면포장 외관조사 결과(부산)

구 분	라벨링(㎡/개소)	아스콘 패임(㎡/개소)	포장면/후타재 접속부 이격(m/개소)
S1	2.50/1	0.05/1	-
S2	3.00/1	-	-
S3	-	-	-
S4	20.00/1	-	-
S5	-	-	-
S6	6.20/2	-	-
S7	5.00/1	-	-
S8	25.00/2	-	-

【표 3.3.22】 교면포장 외관조사 결과(부산, 계속)

구 분	라벨링(㎡/개소)	아스콘 패임(㎡/개소)	포장면/후타재 접속부 이격(m/개소)
S9	30.00/1	0.01/1	-
S10	-	-	-
S11	-	-	-
S12	30.00/1	-	-
S13	-	-	-
S14	10.00/1	-	-
S15	-	0.16/1	-
S16	35.00/2	-	-
S17	2.50/1	-	-
S18	1.50/1	-	-
S19	16.00/1	0.01/1	-
S20	20.00/1	-	-
S21	60.00/1	-	-
S22	-	-	-
S23	-	-	-
S24	-	-	4.0/1
합 계	266.70/18	0.23/4	4.0/1



【사진 3.3.18】 교면포장 손상현황(부산)

다. 검토 의견

- 본 교량의 교면포장은 주기적인 보수작업으로 주행성을 크게 저해할 만한 손상은 조사되지 않았으나 점검시 발생된 손상은 차량하중 작용으로 손상확대가 우려되고 포장층 내 우수 침투로 구조물의 내구성 저하를 유발할 수 있어 이격, 패임 손상은 손상정도가 경미하나 주행성을 고려하여 보수 실시가 바람직하며, 기타 손상은 손상확대 여부를 관찰하고, 포장 보수 계획 수립 후 적절한 시기에 보수 실시가 바람직하다.

3.3.6 기타부재

가. 배수시설

1) 부재의 개요

- 용산교(부산)는 도로 및 하천횡단 교량으로 직선구간에 위치하여 좌측 캔틸레버에 배수구가 위치하고 있으며 총 40개소가 설치되어 있다. 배수관의 설치형태는 S1~S19, S23~S24 경간은 하부에 도로가 위치하여 육교용으로 설치되어 있고, S20~S22 경간은 하천형으로 설치된 것으로 조사되었다.



【사진 3.3.19】 배수구 및 배수관 전경(부산)

2) 외관조사 결과

- 본 교량의 배수시설에 대한 외관조사 결과, 배수구 막힘, 배수구 덮개 파손, 배수관 이음부 누수, 배수관 연결고리/연결재 탈락, 배수관 길이부족 등의 손상이 조사되었다.

【표 3.3.23】 배수시설 외관조사 결과(부산)


구 분	배수구 막힘 (개소)	배수구 덮개 파손(개소)	배수관 연결재(행거) 탈락(개소)	배수관 연결고리 탈락(개소)	배수관 이음부 누수(개소)	배수관 길이 부족(m/개소)
S1	2	-	-	-	-	-
S2	-	-	-	-	1	-
P2	-	-	-	-	-	1.5/1
S3	-	-	1	2	-	-
S4	-	-	-	1	-	-
S7	-	-	1	1	-	-
S8	-	1	-	-	-	-
S14	-	-	-	1	1	-
S16	1	-	-	-	-	-
S23	-	-	-	-	1	-
S24	-	-	1	-	1	-
합 계	3	1	3	5	4	1.5/1




배수관 길이부족(P2)



배수관 연결고리 탈락(S3)

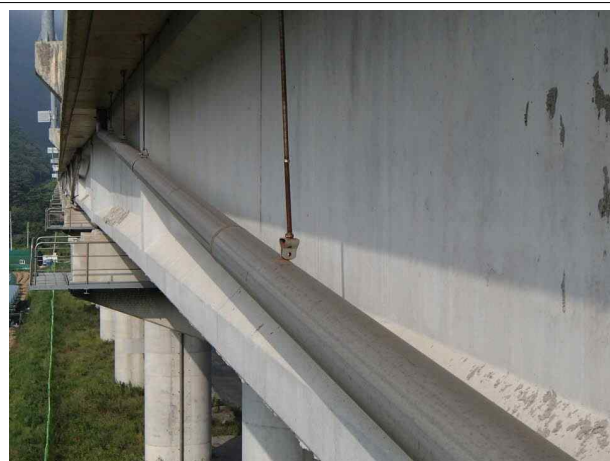

배수관 연결고리/연결재/연결볼트 탈락(S4)

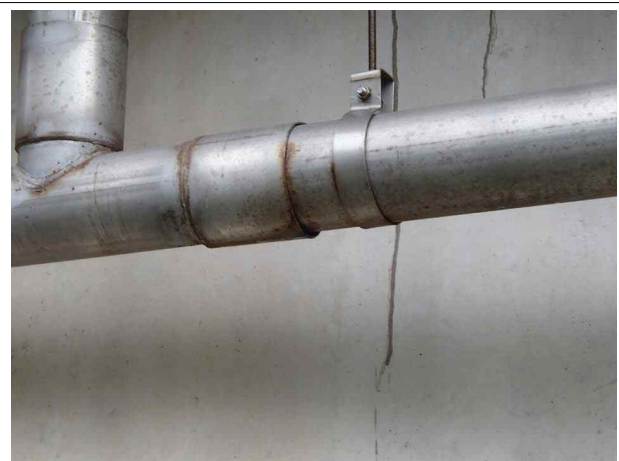

배수관 이음부 누수(S23)

【사진 3.3.20】 배수시설 손상현황(부산)

3) 검토 의견

- 배수관 막힘은 체수 발생으로 교통사고 유발 가능성이 있고, 우수침투로 바닥판의 내구성 저하가 우려되므로 주기적인 청소 실시가 바람직하며, 배수구 덮개 파손은 배수관 내의 이물질 유입 방지를 위해 재설치가 바람직하다.
- 배수관 연결고리/연결재/연결볼트 탈락은 바람에 의한 지속적인 흔들림(진동)에 의해 발생된 손상으로 하부구조 이용자의 안전을 위해 재설치가 바람직하며, 이음부 누수는 이물질 퇴적에 의한 손상 가능성이 높아 배수관에 대해 청소 실시가 바람직하며, 향후, 지속적인 누수 발생시 실링 보수가 바람직하다.
- 배수관 길이 부족은 하부구조의 표면열화로 내구성 저하를 유발하므로 하부구조의 내구성 확보를 위해 배수관 길이 연장이 바람직하다.

나. 난간 및 연석(방호벽, 중앙분리대)

1) 부재의 개요

- 대상교량의 방호벽 및 중앙분리대는 철근콘크리트로 시공된 상태이며, 중앙분리대는 분리형 중앙분리대가 설치되어 있으며, S17~S22 경간에 교량 외측 상단부에 방음벽이 설치되어 있다.



【사진 3.3.21】 방호벽 및 중앙분리대 전경(부산)


2) 외관조사 결과

- 방호벽 및 중앙분리대에 대한 외관조사 결과, 일부구간에 수평 및 수직균열, 보수부재균열, 백태 등이 발생된 것으로 조사되었다.

- 방호벽의 발생균열은 대부분 온도 및 건조수축에 의한 수직균열과 타설시 차량 진동에 의한 표면부 수평트임 균열로 교량의 안전성에 미치는 영향은 없는 상태로 조사되었으며, 백태 손상은 표면부 백태 손상으로 조사되었다.

【표 3.3.24】 방호벽 및 중앙분리대 외관조사 결과(부산)

구 분	균열(0.2mm이하),(m/개소)	균열(0.3mm이상),(m/개소)	백태(㎡/개소)
S5	0.8/1	-	-
S6	-	-	0.01/1
S8	2.0/3	-	-
S16	2.0/1	-	-
S21	-	7.0/1	-
S22	-	5.0/1	-
S24	0.6/1	2.5/2(접속부)	-
합 계	5.4/6	14.5/4	0.01/1

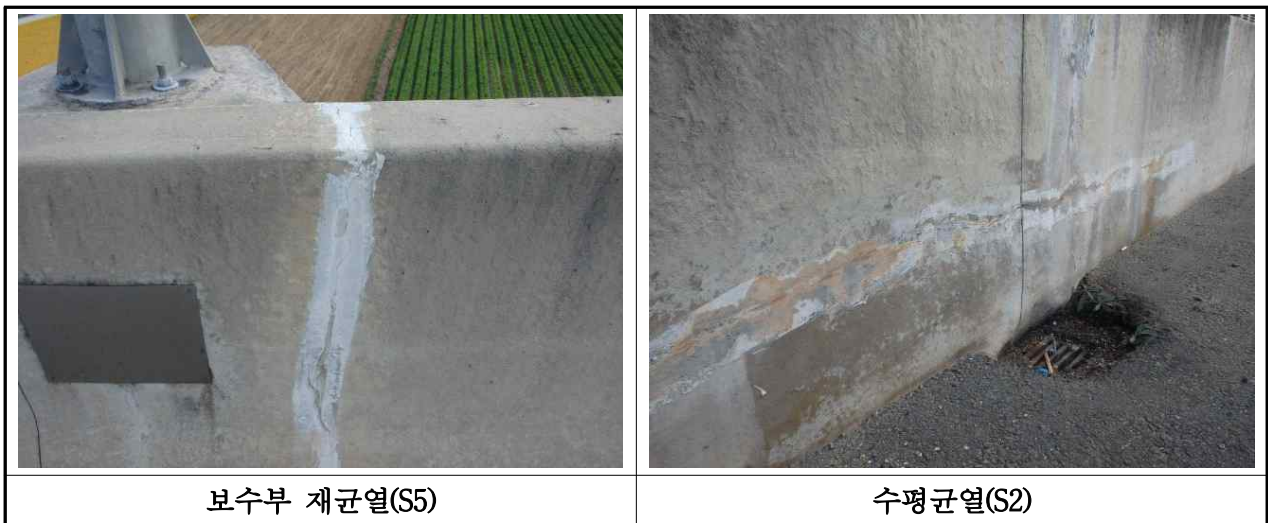

【사진 3.3.22】 방호벽 및 중앙분리대 손상현황(부산)

3) 검토 의견

- 방호벽 및 중앙분리대는 사고시 차량의 낙하 방지 및 차량 교행에 따른 안전 확보를 위해 설치된 시설물로 기능 및 내구성 확보를 위해 0.3mm이상 균열은 주입보수를 실시하고, 0.2mm이하 균열 및 백태 손상은 표면처리 실시가 바람직하다.

다. 기타 시설(점검로 등)

- 교량 구조물에 이점 및 운전자의 안전을 위한 시선유도표지, 인접 주택지 소음피해 방지를 위한 방음벽, 하부 구조물 점검을 위한 점검사다리 및 점검로가 설치되어 있

으며, 기타 시설에 대한 점검 결과 전반적으로 양호한 상태로 조사되었으나, 일부 구간에 텔리네이터 파손 손상이 조사되었다.

- 교량 점검로는 상·하행선에 일체식으로 연속 시공되어 “3.2.6 기타부재”에 수록하였다.

【표 3.3.25】기타시설 외관조사 결과(부산)

구 분	텔리네이터 파손(개소)
S19	1
합 계	1



【사진 3.3.23】기타 시설 손상현황(부산)

3) 검토 의견

- 시선유도표지 파손은 외부 충격에 의한 손상으로 운전자의 안전운전을 고려하여 시선유도표지 재설치가 바람직하다.

3.4 콘크리트 내구성조사

3.4.1 개 요

가. 개 요

콘크리트 내구성조사는 구조물에 열화손상이 이미 현저하게 진행되었을 경우 열화의 정도 및 그 원인 관계를 조사하고 보수·보강 여부를 판정하며, 아직 열화손상이 없거나 경미한 구조물은 내구성조사에 의해서 향후 열화 경향을 예측하고 예방보전을 검토하기 위한 자료를 수집하는 것을 목적으로 한다.

본 과업의 내구성조사는 『안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010. 12, 국토해양부/한국시설안전공단)』에 근거하여 시험방법, 시험빈도 및 평가방법 등을 실시하였다.

나. 조사 현황 및 위치

1) 조사 현황

본 과업에서 콘크리트 내구성조사를 위해 콘크리트 강도시험(반발경도시험, 초음파전달속도시험), 철근탐사시험, 탄산화깊이 측정, 염화물함유량시험, 균열깊이 조사 등을 실시하였으며, 각 부재별 콘크리트 비파괴시험 현황은 다음과 같다.

【표 3.4.1】 용산교(대구) 콘크리트 비파괴시험 현황

항 목	기준수량		수 량(개소)				비 고
	상부구조	하부구조	기준		실시		
			상부	하부	상부	하부	
반발경도 시 험	• 철근콘크리트: 2개소/50m • 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수 (경간장 50m 이상)	20	18	20	18	동일부위 시험
초음파 전달속도시험	• 철근콘크리트: 2개소/50m • 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수 (경간장 50m 이상)	20	18	20	18	
철근탐사 시 험	• 철근콘크리트: 2개소/50m • 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수 (경간장 50m 이상)	20	18	20	18	
탄산화 깊이 측정	• 5경간 이내: 4~6개소 ¹⁾ • 5경간 이상: 6~9개소 ²⁾		6 ~ 9		4	5	
염화물 함유량시험	• 3개소 이상 ³⁾		3		2	2	
균열깊이 조 사	• 부재의 중요도를 고려하여 책임기술자의 판단에 따 라 수량 결정		-		1	1	고강도:0.2mm 보통:0.3mm
주1) 철근콘크리트 상부구조에서 최소 2개소 이상 실시 주2) 철근콘크리트 상부구조에서 최소 3개소 이상 실시 주3) 철근콘크리트 상부구조에서 최소 1개소 이상 실시 ※ 직선보간에 의한 연장조정비 : 300m 미만 → 100% 적용 (용산교(대구) L=721m → 71%적용)							

【표 3.4.2】 용산교(부산) 콘크리트 비파괴시험 현황


항 목	기준수량		수 량(개소)				비 고
	상부구조(STEEL BOX)	하부구조	기준		실시		
			상부	하부	상부	하부	
반발경도 시 험	• 철근콘크리트: 2개소/50m • 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수 (경간장 50m 이상)	20	18	20	18	동일부위 시험
초음파 전달속도시험	• 철근콘크리트: 2개소/50m • 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수 (경간장 50m 이상)	20	18	20	18	
철근탐사 시 험	• 철근콘크리트: 2개소/50m • 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수 (경간장 50m 이상)	20	18	20	18	
탄산화 깊이 측정	• 5경간 이내: 4~6개소 ¹⁾ • 5경간 이상: 6~9개소 ²⁾		6 ~ 9		4	5	
염화물 함유량시험	• 3개소 이상 ³⁾		3		2	2	
균열깊이 조 사	• 부재의 중요도를 고려하여 책임기술자의 판단에 따 라 수량 결정		-		-	3	고강도:0.2mm 보통:0.3mm
주1) 철근콘크리트 상부구조에서 최소 2개소 이상 실시 주2) 철근콘크리트 상부구조에서 최소 3개소 이상 실시 주3) 철근콘크리트 상부구조에서 최소 1개소 이상 실시 ※ 직선보간에 의한 연장조정비 : 300m 미만 → 100% 적용 (용산교(부산) L=721m → 71%적용)							

2) 조사 사진


			
반발경도시험	초음파전달속도시험	탄산화 깊이 측정	철근탐사시험

【사진 3.4.1】 콘크리트 내구성조사 전경

3) 콘크리트 내구성조사 위치도

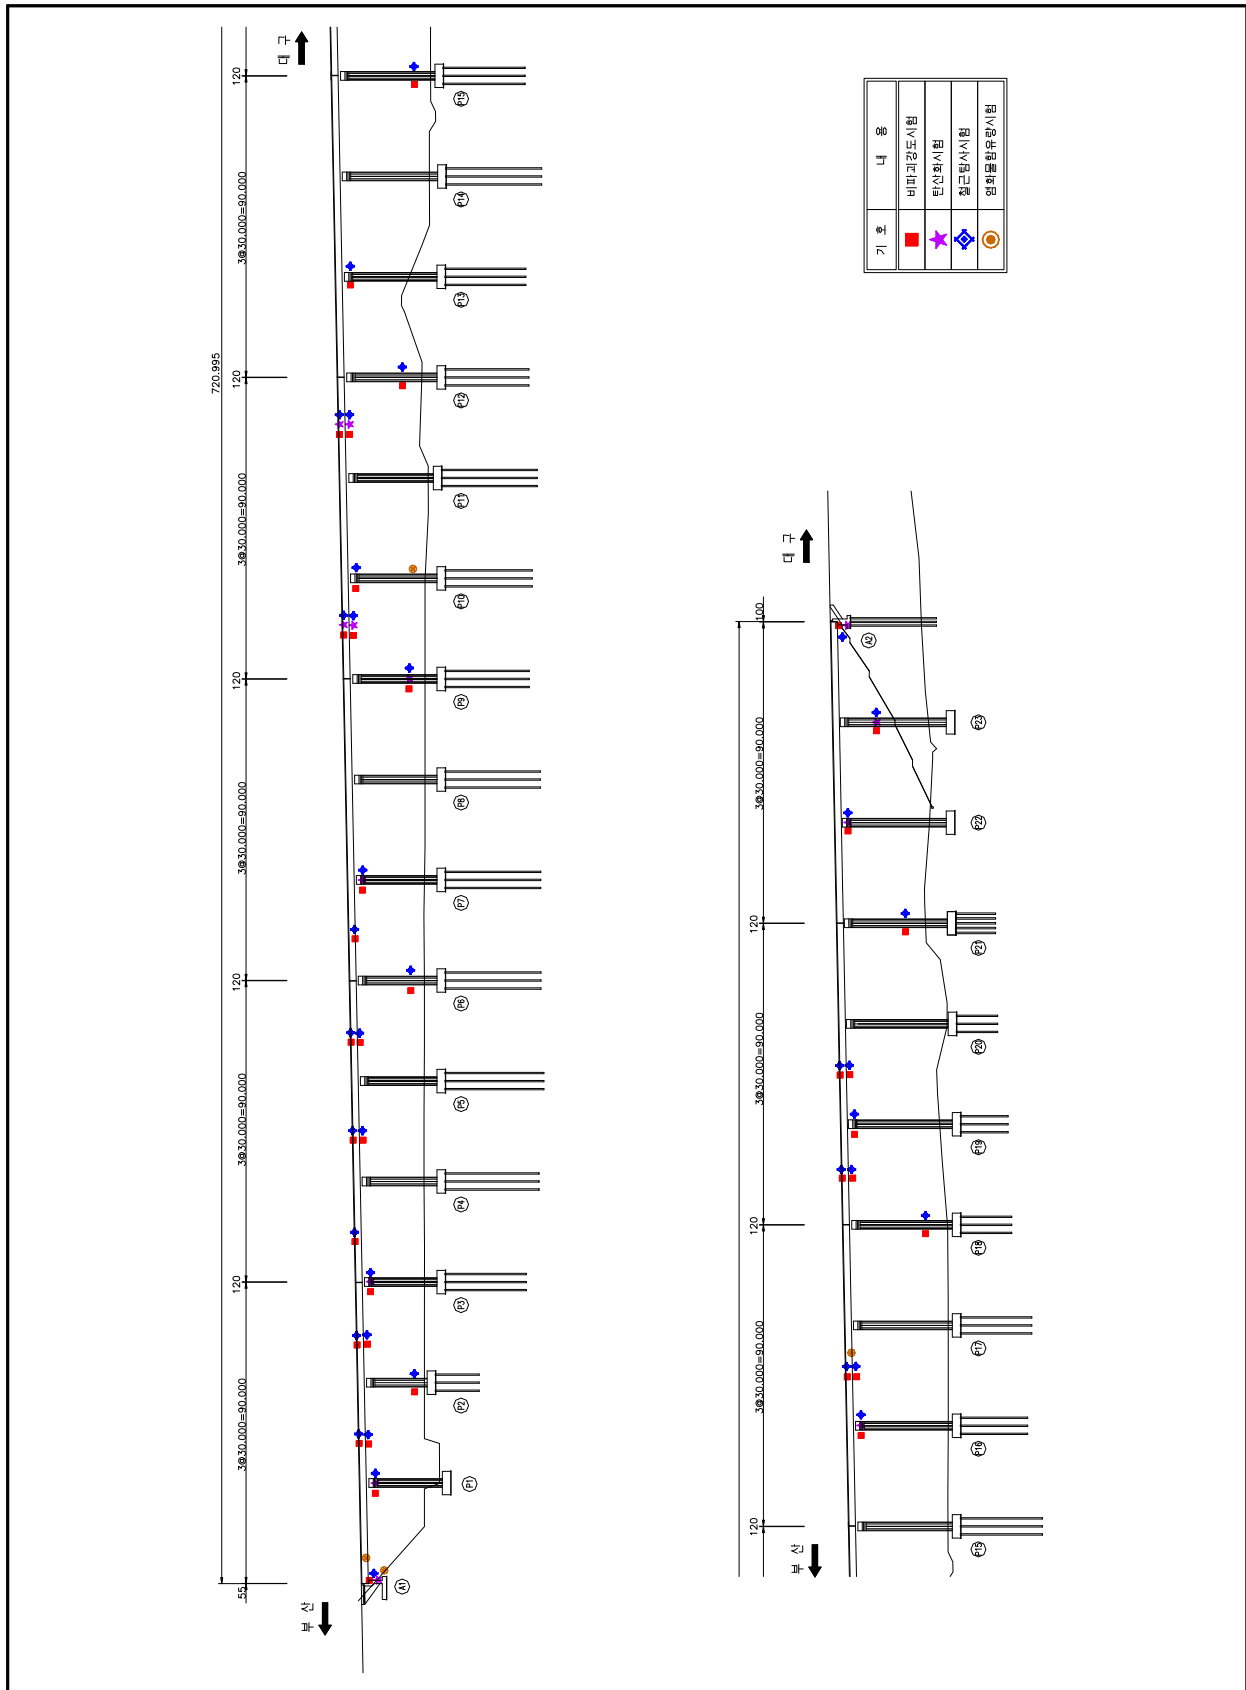

【그림 3.4.1】 용산교(대구) 콘크리트 내구성조사 위치도

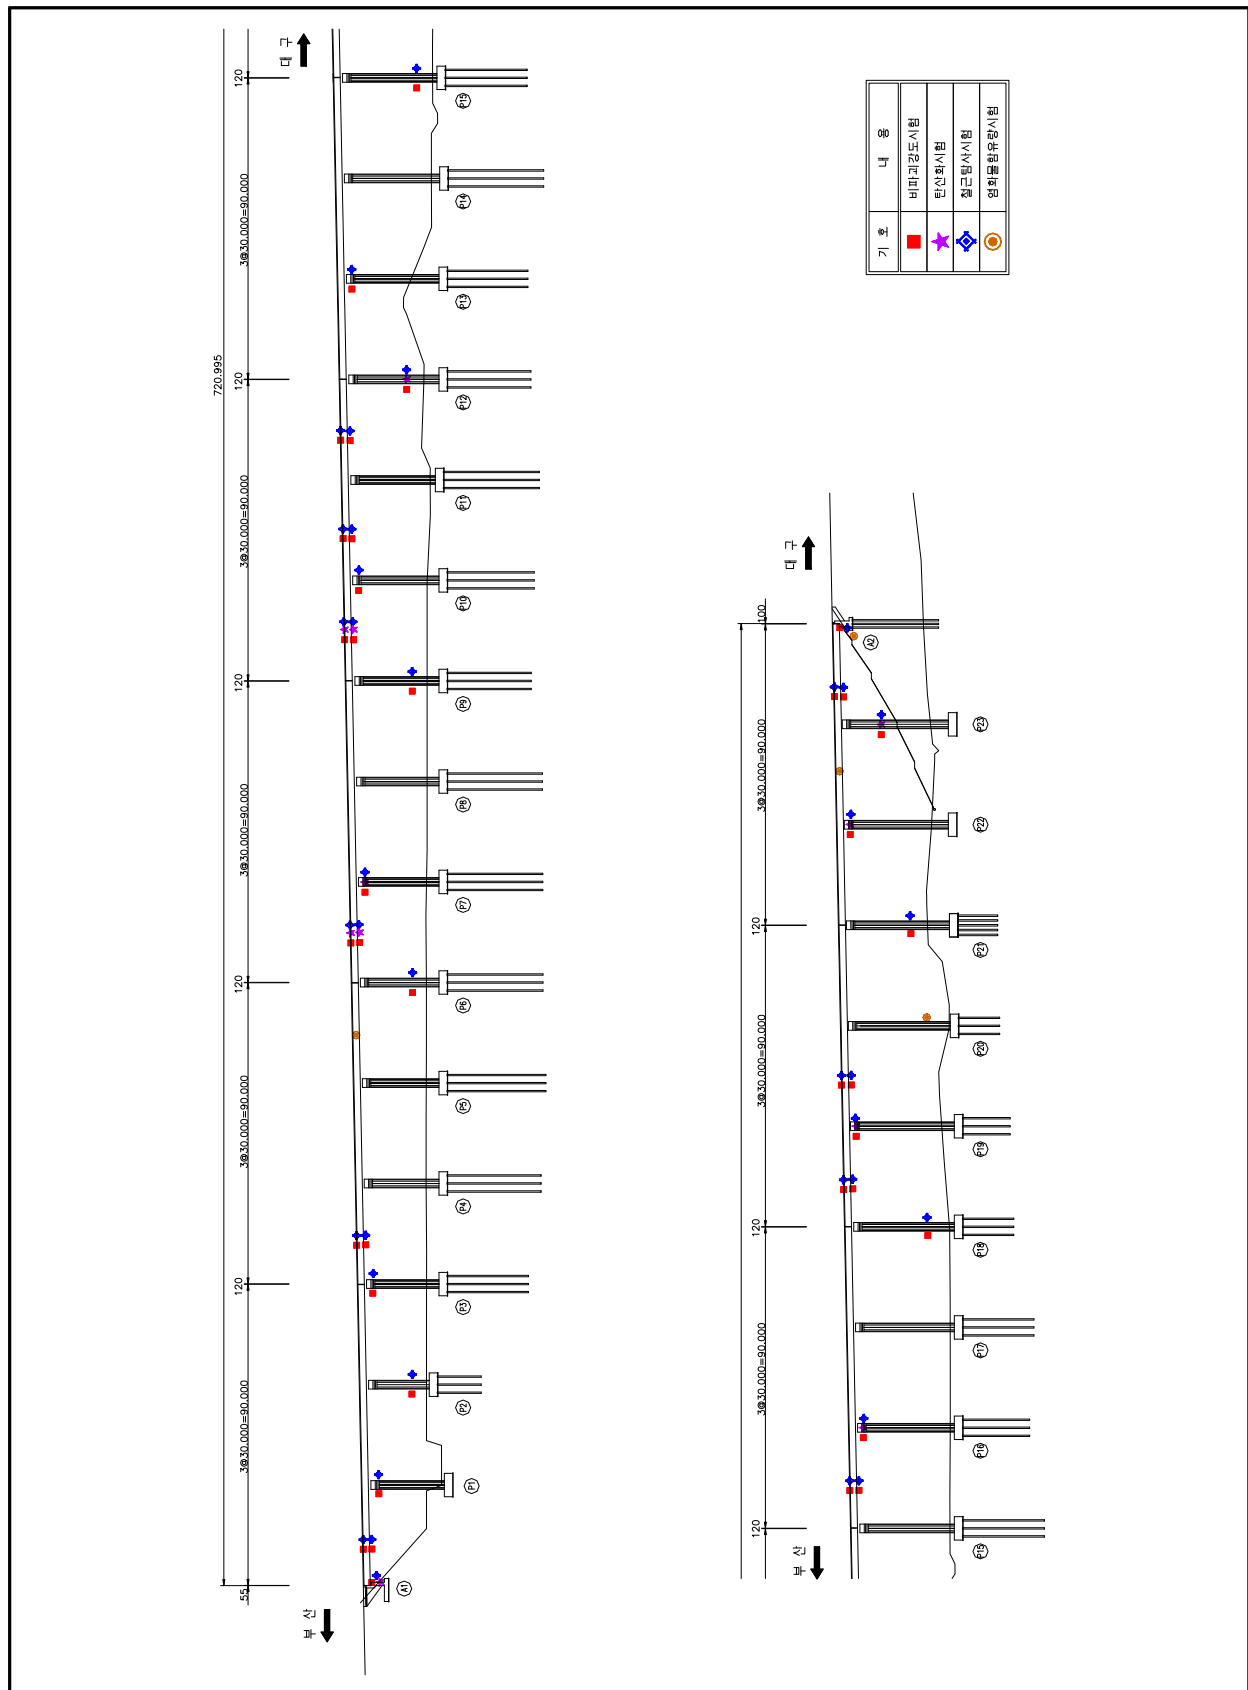

【그림 3.4.2】 용산교(부산) 콘크리트 내구성조사 위치도


3.4.2 시험내용 및 평가기준

가. 콘크리트 강도시험

1) 반발경도시험

콘크리트의 표면 경도를 측정하여, 이 측정치로부터 콘크리트의 압축강도를 비파괴로 추정하는 검사방법이다. 반발경도를 구하는 방법으로는 슈미트 해머(Schmidt Hammer)법이 가장 널리 사용된다. 슈미트 해머로 경화된 콘크리트 표면을 타격시, 반발경도(R)와 콘크리트의 압축강도(F_c)와의 사이에 특정 상관관계가 있다는 실험적 경험을 기초로 한다.

① 반발경도시험 및 측정기 점검 등의 절차

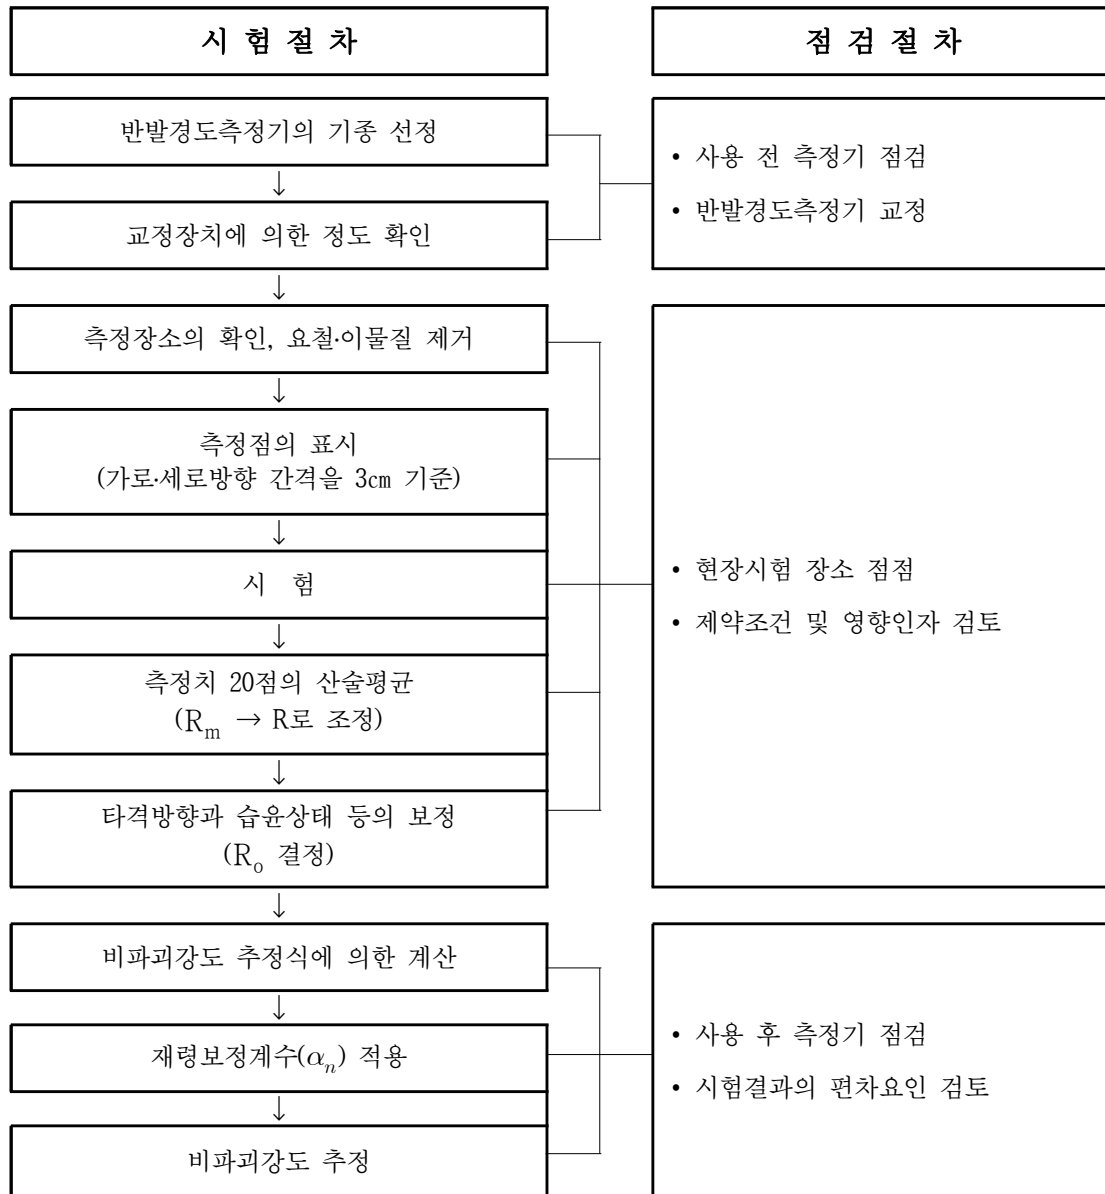

【그림 3.4.3】 반발경도시험 및 측정기 점검 등의 절차

【표 3.4.4】 기존의 비파괴강도 추정 제안식(반발경도시험)

구 분		추 정 식(MPa)	비 고
보통 콘크리트	일본재료학회	$F_c = -18.0 + 1.27R_o$	금회 적용(식①)
	동경 건축재료 검사소	$F_c = (10R_o - 110) \times 0.098$	-
	일본건축학회	$F_c = (7.3R_o + 100) \times 0.098$	금회 적용(식②)
	U.S Army	$F_c = (-120.6 + 8.0R_o + 0.0932R_o^2) \times 0.098$	-
고강도 콘크리트	과학기술부	$F_c = (15.2R_o - 112.8) \times 0.098$	금회 적용(식③)
	고속철도공단	$F_c = (13.3R_o - 124) \times 0.098$	-
	권영웅 외 제안식	$F_c = 2.304R_o - 38.8$	-
※ 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010. 12, 국토해양부/한국시설안전공단)			

④ 28일 강도의 추정

시일이 경과할수록 콘크리트 구조물은 표면경도가 높아지므로 아래 식과 같이 재령 28일 강도(F_{28}')로 환산하여 압축강도를 추정한다. 콘크리트의 재령에 따른 압축강도 보정계수 α 는 아래 【표 3.4.5】과 같으며, 3,000일 이상의 재령에 대해서는 0.63을 적용한다.

$$F_{28}' = \alpha \cdot F_c$$


【표 3.4.5】 재령계수 α 값

재령(일)	10	20	28	50	100	150	200	300	500	1000	3000
α	1.55	1.12	1.00	0.87	0.78	0.74	0.72	0.70	0.67	0.65	0.63

2) 초음파전달속도시험

초음파의 투과속도가 콘크리트의 밀도 및 탄성계수에 따라서 변화하는 것을 이용하며, 이 투과속도로부터 콘크리트의 동적 특성, 강도, 균열상태 등을 추정하는 방법이다. 그러나, 강도 추정의 정확도는 높지 않으며, 일반적으로 콘크리트의 강도 및 품질 비교 또는 균열깊이를 판정하는 수단으로서 이 방법을 사용하고 있다.

① 초음파전달속도시험 및 측정기 점검 등의 절차

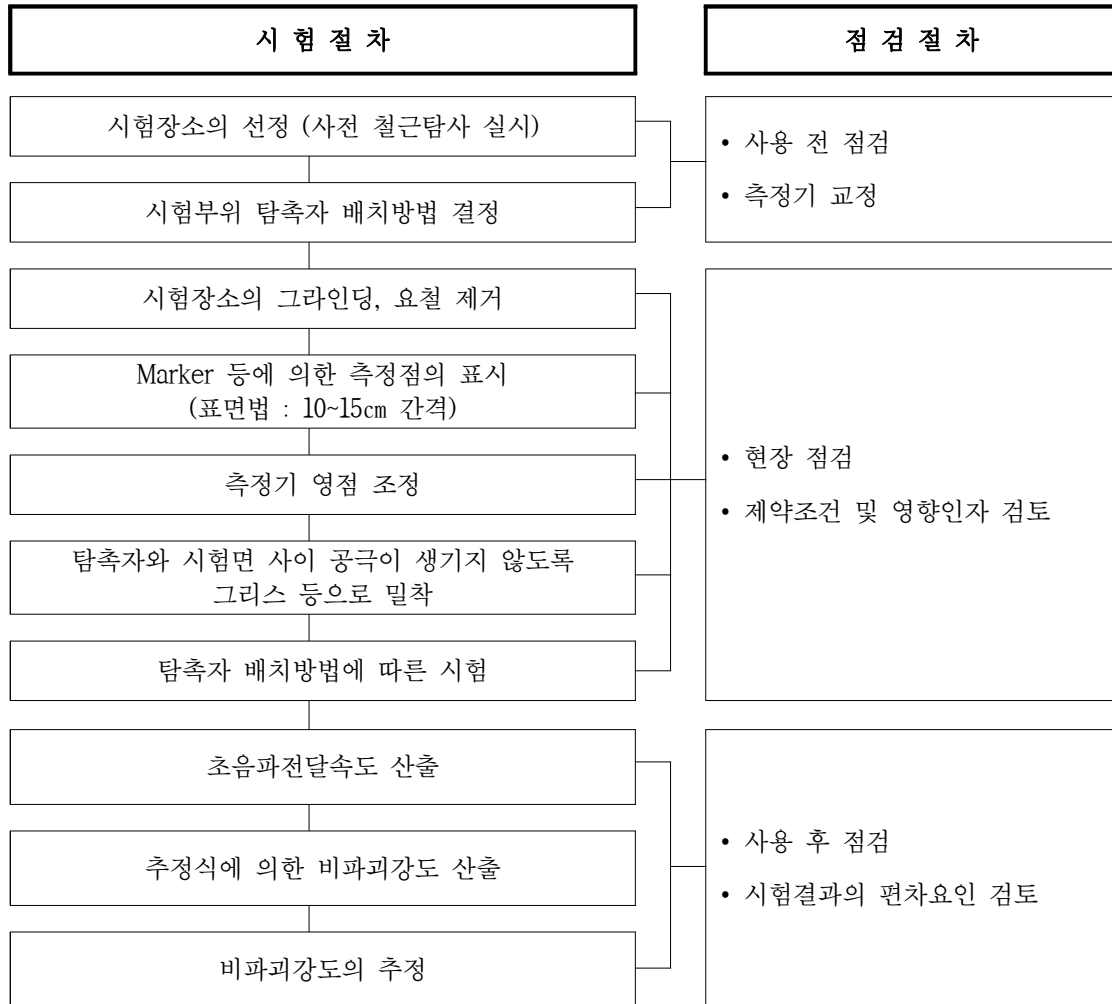


【그림 3.4.4】 초음파전달속도시험 및 측정기 점검 등의 절차

② 초음파전달속도시험에 의한 전달속도 분석

초음파전달속도를 결정하기 위해서는 재료에서 초음파가 전달되는 거리를 미리 측정하고 장비상에 나타난 초음파 전달시간을 측정한 후 아래 식에 의해서 구한다.

$$\text{전달속도(Velocity)} = \frac{\text{전달길이(Path Length)}}{\text{전달시간(Transit Time)}}$$

초음파전달속도시험을 위한 탐촉자의 배치방법으로는 직접법, 간접법 및 표면법이 있다.

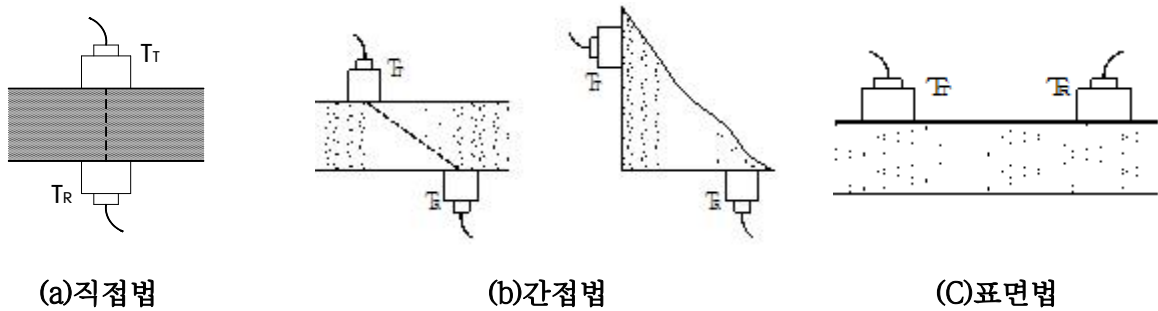

【그림 3.4.5】 초음파전달속도시험을 위한 탐촉자 배치방법

표면법과 직접법에서 구한 초음파전달속도는 근사적으로 아래 식과 같은 관계가 있다.

$$V_d \approx 1.05 V_i$$


여기서, V_d : 직접법에 의한 초음파 속도

V_i : 표면법에 의한 초음파 속도

직접법과 표면법의 초음파전달속도는 재료의 종류, 배합, 함수율 등 여러 가지 원인으로 변동을 나타내고 있으며, 보편적으로 현장 콘크리트의 초음파전달속도 관계는 $V_d \approx 1.05 \sim 1.15 V_i$ 의 사이에 있다고 경험적으로 보고되고 있다.

보다 정확한 직접법과 표면법의 초음파전달속도의 관계를 파악하기 위해서는 표면법을 수행한 동일 조건의 구조물이나, 동일한 부위에서 채취한 코어의 종파(직접법) 속도를 측정하여 상관관계에 의해 환산하여 이용하는 방법이 바람직하다.

표면법은 등간격(100~150mm)으로 5점 이상의 측정점을 정하고 초음파의 전달거리(X_i)에 따른 전달시간(T_i)을 측정하고, 최소자승법에 의해서 회귀직선식을 구하여 그 기울기를 전달속도(V_i)로 한다.

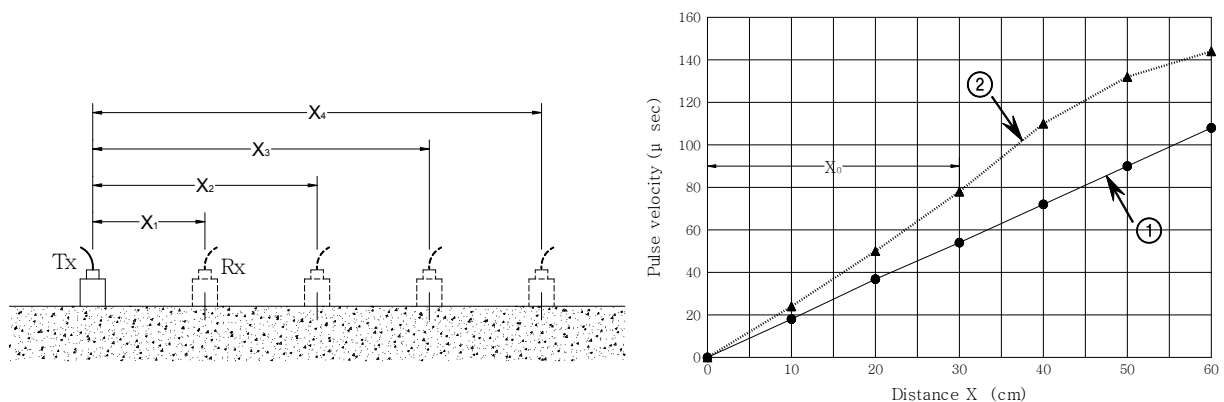

【그림 3.4.6】 표면법에 의한 초음파전달속도의 측정

회귀직선의 적정성 여부를 판단하기 위해서 회귀직선의 유의성(有意性)검정에 사용되는 결정계수(Coefficient of determination)를 다음 식에 의해서 계산한다.

$$r^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{(\sum (X_i - \bar{X})(T_i - \bar{T}))^2}{\sum (X_i - \bar{X})^2 \sum (T_i - \bar{T})^2}$$

여기서, $\bar{X}$, $\bar{T}$ 는 거리 및 전달시간의 평균값

③ 비파괴강도의 추정

본 과업에서는 r^2 값이 99% 이상이 되는 회귀직선식만을 사용하여 전달속도 V_i 를 계산하였다. 전달속도에 따른 콘크리트 압축강도의 추정을 위하여 초음파전달속도와 압축강도의 상관관계를 도출한 다음 식을 사용하였다.

【표 3.4.6】 기존의 비파괴강도 추정 제안식(초음파전달속도시험)

구 분		추 정 식(MPa)	비 고
보통 콘크리트	일본건축학회	$F_c = (215 V_d - 620) \times 0.098$	금회 적용(식④)
	일본재료학회	$F_c = (102 V_d - 117) \times 0.098$	금회 적용(식⑤)
	한전기술연구원	$F_c = (339.1 V_d - 1107) \times 0.098$	-
	谷川の 제안식	$F_c = (172.5 V_d - 499.6) \times 0.098$	-
고강도 콘크리트	대한건축학회논문집	$F_c = (33.53 V_d - 103.38)$	금회 적용(식⑥)
	가을학술논문집	$F_c = (-99.65 V_d^2 + 841.49 V_d - 1708.57)$	-
※ V_d : 직접법에 의한 초음파전달속도(km/s) ※ 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010. 12, 국토해양부/한국시설안전공단) 참조 ※ 콘크리트 및 강재 비파괴시험 매뉴얼(2006. 12, 한국시설안전기술공단) 참조			

나. 철근탐사시험

1) 개 요

본 시험은 전자파레이더를 이용한 철근탐사 시험기(RC Radar)를 활용하여 철근콘크리트 구조물에 배근된 철근간격, 콘크리트 피복을 측정하기 위해 실시한다.

철근콘크리트 구조물의 부재 내부에 배근되어 있는 철근의 피복두께가 지나치게 작은 경우에는 콘크리트의 탄산화 등에 따른 열화손상에 대한 저항성이 저하되어 내구성이 감소할 가능성이 있으며, 피복두께가 지나치게 큰 경우에는 강도감소 등을 수반할 우려가 있으므로 철근탐사는 설계 당시와 같이 콘크리트 내에 배근되어 있는 철근의 배근상태 및 피복두께를 파악하기 위하여 실시한다.

2) 측정원리

전자파레이더의 원리는 현재 널리 사용되고 있는 레이더와 동일하다. 즉, 콘크리트용 전자파레이더는 임펄스 상의 전자파를 송신안테나로부터 콘크리트 내로 방사하면 그 전자파가 콘크리트와 전기적 성질(비유전율, 도전율)이 다른 물체(철근, 매설관, 공동 등)와의 경계에서 반사한다. 이를 수신안테나로 수신하고, 그에 소요되는 왕복전파시간으로부터 반사물체까지의 거리를 계산하면 그 위치를 구할 수 있다. 원리를 아래 【그림 3.4.7】에 나타내었고, 콘크리트 중의 전자파 속도는 다음 식과 같다.


$$V = \frac{C}{\sqrt{\epsilon_r}} \quad (\text{m/sec})$$

여기서, C : 진공 중에서 전자파의 속도(3×10^8 m/sec)

ϵ_r : 콘크리트의 상대유전율(6~10)

또한, 반사물체까지의 거리(D)는 송신 시각으로부터 수신 시각까지의 시간차(T)의 측정치와 콘크리트 내부의 전파속도(V)로부터 구할 수 있다.


$$D = \frac{1}{2} V T \quad (\text{m})$$

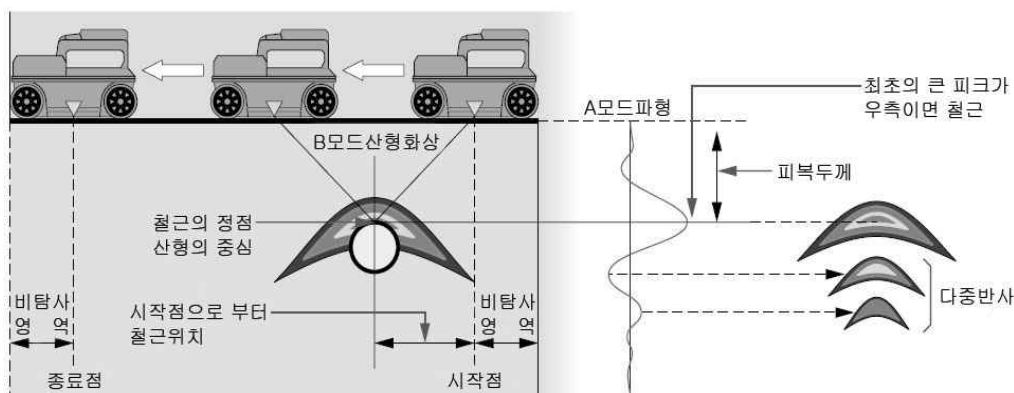

【그림 3.4.7】 철근탐사 측정원리

3) 철근탐사시험 및 장비 점검 등의 절차

철근탐사시험 방법에 대한 절차는 KS F 2734 및 KS F 2735의 규정에 준한다.

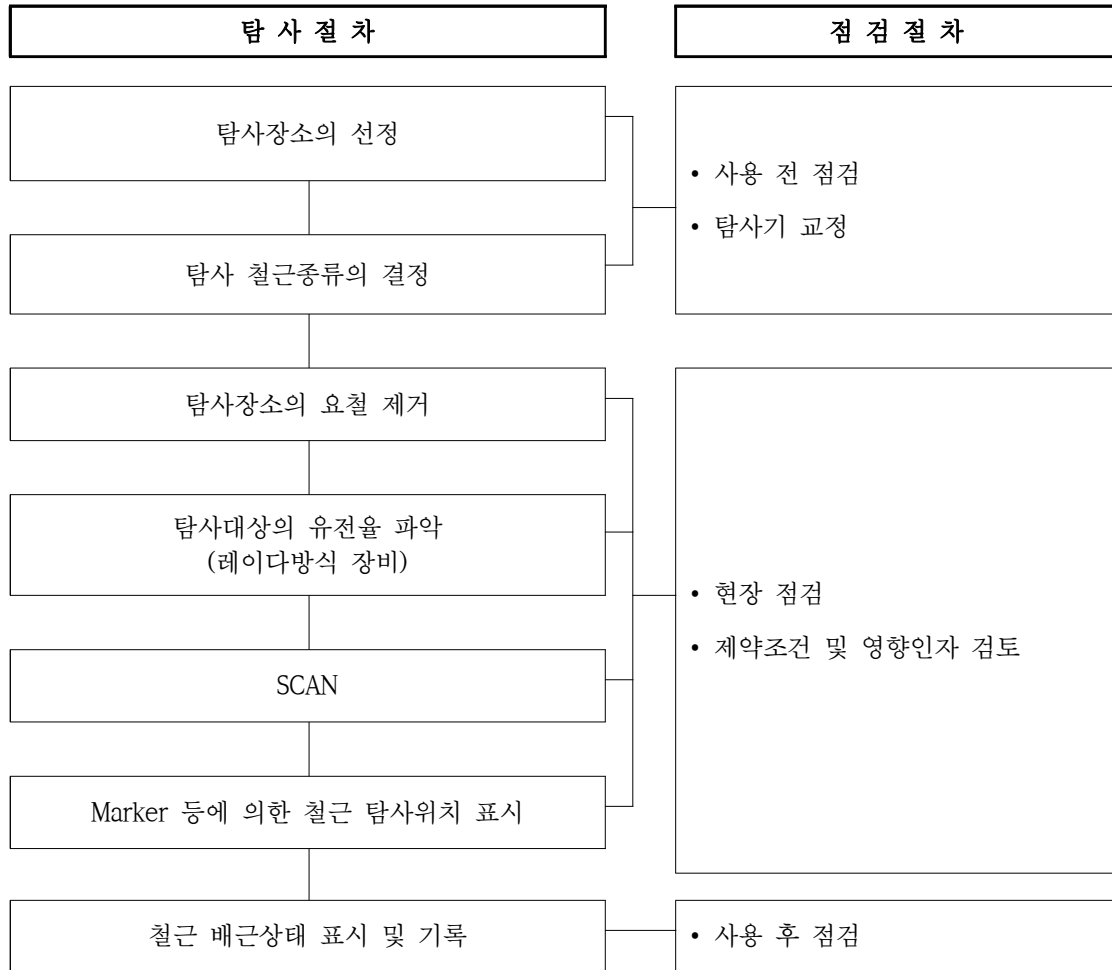

【그림 3.4.8】 철근탐사시험 및 장비 점검 등의 절차

4) 탐사조건 및 적용한계(RC Radar의 경우)

① 탐사조건

- 적용 가능한 조건
 - 탐사심도 200mm이내
 - 탐사대상 철근지름이 $\phi 6\text{mm}$ 이상
 - 콘크리트의 질이 균일한 곳
 - 철근이 안테나 진행방향과 직교인 경우
- 적용 곤란한 조건
 - 표면에 금속 등 전파를 반사하는 것이 있고, 그 밑의 철근 등을 탐사하는 경우
 - 100mm이하의 피치로 배근되어 있는 경우
 - 철근이 안테나의 진행방향과 평행인 경우


② 적용한계

- 탐사대상 물체의 표면에 금속 등 전파를 반사하는 것이 있고, 그 밑의 철근 등을 탐사하는 경우
- 철근이 안테나의 진행방향과 평행인 경우
- 비유전율에 따라 피복두께의 차이가 있으므로 탐사 대상물의 비유전율을 추정하기 어려움
- 철근직경과 복철근 및 경사철근의 판독 불가능
- 탐사대상 표면에 요철이 많은 장소는 탐사결과의 신뢰성 저하
- 안테나의 사용으로 좁고, 짧은 위치의 탐사 불편

다. 탄산화깊이 측정

1) 개 요

탄산화란 콘크리트의 탄산화(Carbonation) 과정에서 나타나는 현상으로 탄산화에 의해서 문제가 발생하는 것은 콘크리트 자체에서 생기는 것이 아니고, 콘크리트 중의 철근에 녹이 발생함으로써 문제를 일으키는 것이다.

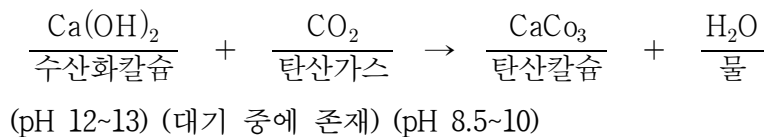

탄산화가 일어나는 메카니즘을 보면 시멘트의 수화반응에서 생성되는 수산화칼슘(Ca(OH)_2)은 pH 12~13정도의 강알칼리성을 나타내지만 대기 중에 포함되어 있는 약산성의 탄산가스(약 0.03%)와 접촉하면 탄산칼슘과 물로 변화하고 탄산칼슘으로 변화한 부분의 pH가 8.5~10 정도로 낮아지게 된다. 따라서, 콘크리트의 탄산화는 일반환경 하에서도 확실하게 진행되기 때문에 매입된 철근의 부식에 따른 문제가 가장 기본적인 중요하다. 콘크리트 내부의 pH가 11이상에서 철근은 표면에 $1 \times 10^{-6} \text{mm}$ 두께의 수산화물($\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$) 부동태막을 형성하므로 산소 침입을 막아 철근의 부식을 방지하지만 탄산화에 의하여 pH가 11보다 낮아지면 부동태막이 파괴되면서 철근에 녹이 발생하게 된다. 이러한 녹은 원래 부피의 약 2.5배에서 최대 7배까지 팽창하고 녹의 팽창압력에 의해 콘크리트 내부에는 균열이 발생하게 되며 철근의 부착강도 저하, 피복 콘크리트의 탈락, 철근 단면적의 감소 등 구조물의 내구성 저하를 초래하게 된다. 이러한 원인으로 녹의 진행과 함께 콘크리트 구조물의 내구성면에서 탄산화를 파악하는 것이 중요하다.

	STEP 1 정상, 재료 및 강도상의 변화는 거의 없음 (약간의 건조수축에 의한 균열)
	STEP 2 녹의 발생에 의한 팽창압이 콘크리트 내부에 발생하여 미세한 균열이 발생
	STEP 3 - 철근의 윗면이 팽창함 - 균열이 표면까지 연장되어 공기와 수분의 침입이 격화되어 동해 등의 다른 열화도 유발시키며 녹물이 보임
	STEP 4 - 철근 윗면의 피복이 떨어지고, 철근의 노출이 시작됨 - 철근단면적이 감소함
	STEP 5 - 철근 윗면이 거의 없어지고 철근은 공기 중에 직접 노출됨 - 내구성능은 없음

【그림 3.4.9】 탄산화에 의한 콘크리트 성능저하

2) 탄산화 속도에 영향을 미치는 요인

탄산화 속도에 영향을 미치는 요인으로서는 환경조건(대기 중의 탄산가스 농도, 온도, 습도, 마감재 등)을 주원인으로 하는 외적요인 및 콘크리트 자체의 성능·품질(함수율, 강도, 시멘트의 종류, 배합조건, 시공조건 등)을 주원인으로 하는 내적요인에 의해 복합적인 영향을 받는 것으로 알려져 있다. 대표적인 원인을 정리하면 다음과 같다.

【표 3.4.7】 탄산화 속도에 영향을 미치는 요인

구분	영향인자	탄산화 속도
내적 요인	시멘트의 종류	- 수화반응이 느릴수록 탄산화 속도가 빠름 - 조강 포틀랜드시멘트 < 보통 포틀랜드시멘트 < 중용열 포틀랜드시멘트
	골재의 종류	투기성이 큰 골재일수록 탄산화 속도가 빠름
	계면활성제 종류	동일 물-시멘트비, 동일 슬럼프라면 탄산화 속도와 무관함
	압축강도	압축강도가 낮을수록 탄산화 속도가 빠름
	물-시멘트비	물-시멘트비가 증가하면 탄산화 속도가 빠름

【표 3.4.7】 탄산화 속도에 영향을 미치는 요인(계속)

구분	영향인자	탄산화 속도
내적 요인	시공 정밀도	• 다짐이 불충분할수록 탄산화 속도가 빠름
	콘크리트 결함부	• 균열부위, 이음부, 손상부위 등에서 탄산화 속도가 빠름
외적 요인	온도	• 온도 상승시 탄산화 속도가 빠름 • 20~50 °C 사이에서는 영향이 크지 않음
	이산화탄소 농도	• 농도가 클수록 탄산화 속도가 빠름 • 탄산가스 농도 3~10% 사이에서 상승비율이 큼
	습도	• 상대습도 50~70% 에서 탄산화 속도가 최대
	실내, 실외	• 실내의 탄산화 속도가 빠름

3) 탄산화깊이의 측정

본 과업에서는 일반적으로 현장에서 간편하게 이용되는 페놀프탈레인법(페놀프탈레인은 pH 지시약의 일종으로 1% 알칼리용액)을 이용하여 콘크리트의 탄산화 진행 정도를 측정한다.

콘크리트 파단면에 1% 페놀프탈레인 용액을 도포한 후 색의 변화를 관찰하는 방법으로 강알칼리성일수록 짙은 보라색을 띠며 pH 9이하에서는 무색을 나타낸다. 탄산화 진행 깊이의 측정은 콘크리트 표면에서 발색점까지의 깊이를 버니어캘리퍼스 등으로 측정한다.

4) 탄산화를 고려한 잔존수명 예측

탄산화 속도는 경과시간(t)의 평방근에 비례하여 진행한다고 하는 $\sqrt{t}$ 법으로 표현된다. 탄산화(C)는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$C = A \times \sqrt{t}$$

여기서, C : 탄산화깊이(mm)

A : 탄산화 속도계수(mm/ $\sqrt{\text{년}}$)

t : 재령(년)

여기서 구해진 탄산화 속도계수(A)를 실제 탄산화깊이와 경과년수를 이용하여 역추적으로 구한 후 탄산화가 철근에 도달하는 시간을 계산하면 콘크리트의 탄산화에 의한 잔존수명을 예측할 수 있다.

$$\text{수명예측(년)} = (\text{철근피복} / \text{탄산화 속도계수})^2$$

$$\text{잔존수명예측(년)} = \text{수명예측년수} - \text{경과년수}$$

5) 평가기준

탄산화 상태평가 기준은 다음과 같다.

【표 3.4.8】 탄산화 상태평가 기준

기 준	탄산화 잔여 깊이	철근부식의 가능성
a	• 30mm이상	• 탄산화에 의한 부식발생 우려 없음
b	• 10mm이상 ~ 30mm미만	• 향후 탄산화에 의한 부식발생 가능성 있음
c	• 0mm이상 ~ 10mm미만	• 탄산화에 의한 부식발생 가능성 높음
d	• 0mm미만	• 철근부식 발생
e	-	-

라. 염화물함유량시험

1) 콘크리트 속의 염분에 대한 일반적 사항

염화물의 콘크리트 침투를 구분해 보면 일반적으로 두가지로 크게 구분할 수 있다.

하나는 이미 건립된 구조물에 해풍, 해수 및 염화물을 함유한 외부 환경조건에 의해 염화물이 침투 축적되는 경우이고, 다른 하나는 방동대책으로서 염화칼슘(CaCl_2)과 염화나트륨(NaCl)의 살포에 의해 염화물이 침투하는 경우이다.

다음은 콘크리트 제조시에 배합재료로부터 직접 콘크리트에 침투하는 경우, 특히 아직 굳지 않은 프레쉬 상태일 때 혼입하는 경우인데 이의 예로서는 ① 깨끗이 세척하지 않은 바다 모래의 사용, ② 경화 촉진제로서 염화칼슘(CaCl_2)의 사용, ③ 염화칼슘(CaCl_2)을 주체로 한 조강형 AE제의 사용, ④ 혼화수로서 해수의 사용 등을 들 수 있다. 이 중 미세정 바다모래에 의한 염분(염화나트륨(NaCl))을 주로 함유한 것의 혼입에 의한 것이 염해 원인의 대부분을 차지하고 있다.

콘크리트 중에 함유하는 염화물은 ① 가용성 염화물(수용성 염화물), ② 전 염화물(산 용해성 염화물)의 2종류로 분류할 수 있다. ①의 가용성 염화물로는 콘크리트에서 물에 의해 유출되는 염화물이고, ②의 전 염화물은 콘크리트를 강한 산으로 용해함으로써 유출되는 염화물이다. 가용성 염화물의 측정은 콘크리트의 세공용액 속에 용해되어 있는 유리 염화물의 양을 구하는 경우로 측정할 수 있고 유출온도 등 시험방법의 자세한 내용은 제안되고 있는 각 방법에 따라 약간 차이가 있다. 일본 콘크리트공학협회(JCI)에서는 가용성 염화물을 「경화콘크리트 중에 함유된 50℃의 온수에 녹는 염화물」이라 정의하여 측정방법을 정하고 있다.

전 염화물량과 가용성 염화물량과의 차이는 시멘트 수화물에 고정되어 있는 염화물로서

판정되어진다.

강재 위치에 대한 염화물 이온의 강재 부식발생 한계농도는 콘크리트 단위용적당 양으로 0.3~1.2kg/m³ 정도이고 이 값은 구조물의 설치 환경조건이나 강재부식 허용량 등의 조건에 따라서 다르다. 예를 들면, 미리 염화물을 혼입한 공시체에 의한 촉진시험 등에서는 0.3~0.6kg/m³ 정도이고 실제 환경의 노출실험에서는 1.2~2.4kg/m³ 정도로 되어 있다. 촉진시험과 실제 환경에서 얻어지는 한계농도의 차이는 시험 공시체와 실제 구조물의 덮개나 물-시멘트비의 차이 그리고 촉진시험 시에 설정되는 고온환경 등 온도의 영향이라고 생각된다.

안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010.12) 및 콘크리트 표준시방서 내구성조서편에서는 경화콘크리트의 경우 전염화물 기준으로 실제 환경의 노출실험 결과 하한치인 1.2kg/m³ 을 강재 부식발생 한계농도로서 정하고 있다. 비록, 부식환경에 따른 전염화물량이 1.2kg/m³ 를 넘더라도 부식이 발생하지 않을 가능성이 있지만 잠재적으로 부식 가능성이 높을 것으로 평가되므로 부식방지를 위한 조치가 검토되어야 할 것이다.

2) 평가기준

① 국내 콘크리트 표준시방서 기준

굳지않은 콘크리트의 경우는 철근의 부식을 방지하기 위하여 0.3kg/m³이하로 규정하며, 책임기술자의 승인이 있는 경우 0.6kg/m³까지 허용

② 콘크리트 구조설계기준(2007년)

【표 3.4.9】 염화물 평가기준(콘크리트 구조설계기준(2007))

부재의 종류	최대 수용성 염소이온(Cl ⁻), 시멘트의 중량에 대한 비(%)
프리스트레스트 콘크리트	0.06
염화물에 노출된 철근콘크리트	0.15
건조상태 또는 습기로부터 차단된 철근콘크리트	1.00
기타 철근콘크리트	0.30

③ 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010. 12)

【표 3.4.10】 염화물 상태평가 기준(안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010.12))

기 준	전염화물 이온량(kg/m ³)	철근부식의 가능성
a	• 염화물 ≤ 0.3kg/m ³	• 염화물에 의한 부식이 발생할 우려 없음
b	• 0.3kg/m ³ < 염화물 ≤ 1.2kg/m ³	• 염화물이 함유되어 있으나, 부식발생 가능성 낮음
c	• 1.2kg/m ³ < 염화물 ≤ 2.5kg/m ³	• 향후 염화물에 의한 부식발생 가능성 높음
d	• 염화물 ≥ 2.5kg/m ³	• 철근 부식발생
e	-	-


마. 균열깊이 조사

콘크리트 표면의 균열깊이는 일반적으로 T_c-T_0 법으로 구한다.

T_c-T_0 법은 콘크리트 부재의 균열부와 건전부에서 아래【그림 3.4.10】과 같이 각각 측정하고, 양자의 데이터 비교에 의해 균열깊이를 산출하는 것이다. 본 방법에서는 균열부분을 중심으로 하여 송신탐촉자와 수신탐촉자를 등간격으로 배치한다. 송신탐촉자(T)로부터 발신된 초파초음파가 그림 중의 점선과 같이 콘크리트 내를 전파하고 균열 선단부를 경유해서 수신탐촉자(R)에 도달하기까지의 시간 T_c 를 구한다.

비교용으로서 같은 콘크리트 부재에서 균열이 없는 부분을 대상으로 송신탐촉자와 수신탐촉자의 거리 L 과 초음파가 전파하는 시간 T_0 를 구해 다음 식을 적용하여 균열깊이를 구한다. 본 과업에서는 $X=10\text{cm}$ 를 적용하였다.

$$d = \frac{L}{2} \sqrt{\frac{(T_c^2)}{(T_0^2)} - 1}$$

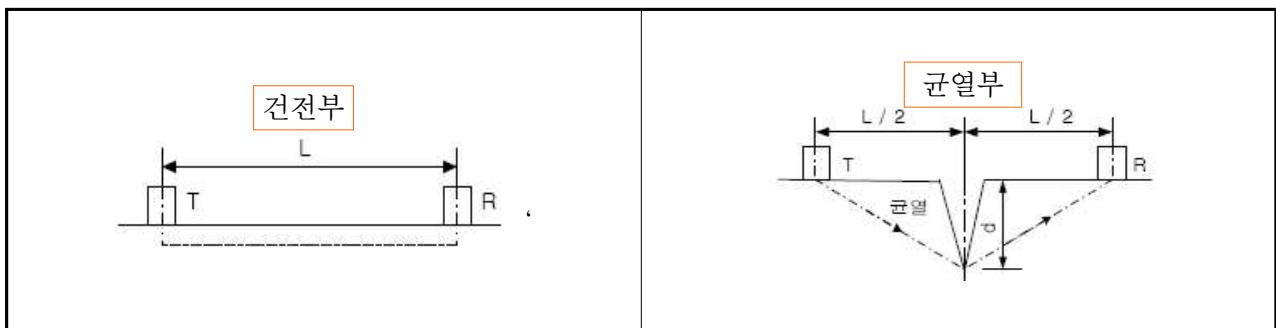

【그림 3.4.10】 T_c-T_0 법에 의한 탐촉자 배치 및 균열깊이 측정방법

3.4.3 시험결과 및 분석

가. 대구방향


1) 콘크리트 강도시험

용산교(대구)의 콘크리트 비파괴강도시험은 반발경도법 및 초음파속도법을 이용하여 상부구조 20개소, 하부구조 18개소 등 총 38개소의 비파괴강도 시험을 실시하였으며, 측정결과는 다음과 같다.

① 비파괴강도 시험결과

【표 3.4.11】 상부구조(바닥판하면) 비파괴강도 시험결과(대구)


시험위치			비파괴시험		반발경도법(MPa)			초음파속도법(MPa)			설계기준강도(MPa)
			반발경도(R_o)	초음파속도(V_d)	식①	식②	평균	식④	식⑤	평균	
상부구조	바닥판하면	S2	50.6	4.078	29.1	29.0	29.1	25.2	29.3	27.3	27.0
	바닥판하면	S3	50.3	4.223	28.9	28.8	28.9	28.2	30.7	29.5	
	바닥판하면	S4	50.0	4.205	28.7	28.7	28.7	27.8	30.6	29.2	
	바닥판하면	S5	48.0	4.072	27.1	27.8	27.5	25.0	29.2	27.1	
	바닥판하면	S6	47.9	4.081	27.0	27.8	27.4	25.2	29.3	27.3	
	바닥판하면	S10	50.9	4.262	29.4	29.1	29.3	29.0	31.1	30.1	
	바닥판하면	S12	52.7	4.134	30.8	29.9	30.4	26.3	29.9	28.1	
	바닥판하면	S17	49.5	4.170	28.3	28.5	28.4	27.1	30.2	28.7	
	바닥판하면	S19	50.7	4.174	29.2	29.0	29.1	27.2	30.3	28.8	
	바닥판하면	S20	52.1	4.164	30.3	29.7	30.0	27.0	30.2	28.6	
평 균					28.9	28.8	28.9	26.8	30.1	28.5	
표 준 편 차					1.2	0.7	1.0	1.4	0.6	1.0	
변 동 계 수					4.2	2.4	3.3	5.1	2.2	3.5	

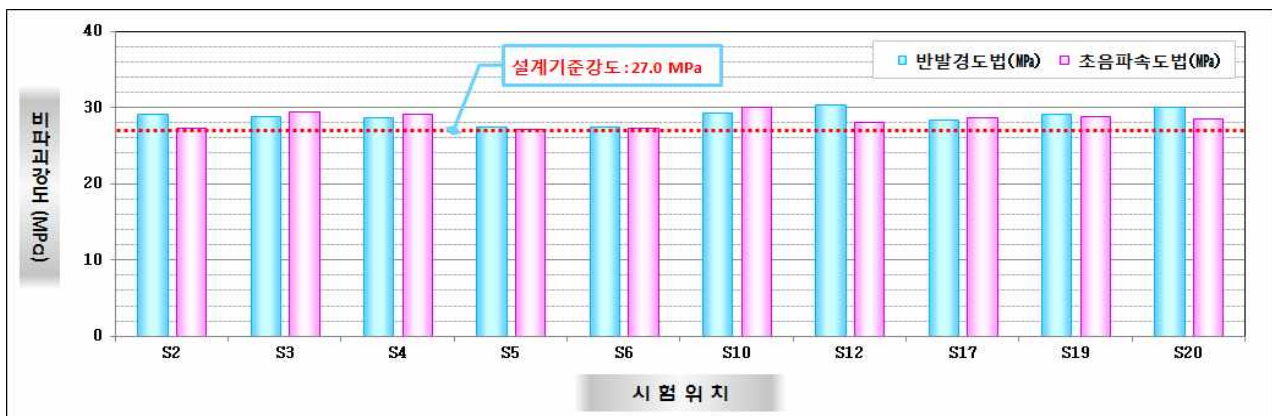

【그림 3.4.11】 상부구조(바닥판하면) 평균압축강도 추정결과(대구)

【표 3.4.12】 상부구조(PSC BEAM) 비파괴강도 시험결과(대구)


시험위치		비파괴시험		반발경도법(MPa)	초음파속도법(MPa)	설계기준 강도(MPa)
		반발경도 (R_o)	초음파속도 (V_d)	식③	식⑥	
상부 구조 (PSC BEAM)	우측복부 S2-G4	57.6	4.309	47.1	41.1	40.0
	우측복부 S3-G4	58.1	4.334	47.6	41.9	
	우측복부 S5-G4	55.9	4.291	45.5	40.5	
	우측복부 S6-G1	54.9	4.384	44.6	43.6	
	좌측복부 S7-G1	55.6	4.326	45.2	41.7	
	하부플랜지 S10-G2	55.6	4.301	45.2	40.8	
	하부플랜지 S12-G3	55.2	4.338	44.8	42.1	
	좌측복부 S17-G4	56.0	4.290	45.6	40.5	
	우측복부 S19-G3	57.4	4.262	46.9	40.6	
	우측복부 S20-G4	55.0	4.285	44.7	40.3	
평 균				45.7	41.3	
표 준 편 차				1.1	1.0	
변 동 계 수				2.4	2.5	

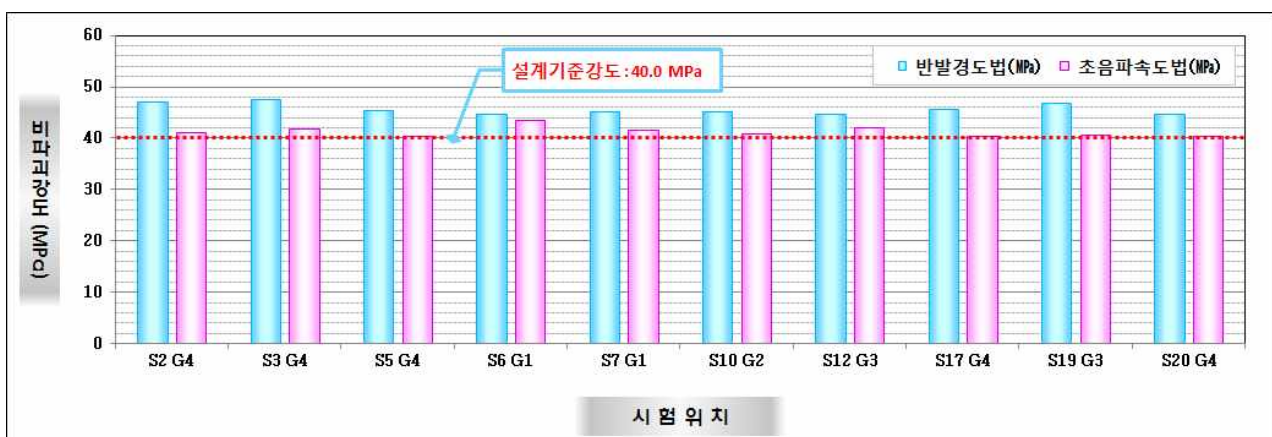

【그림 3.4.12】 상부구조(PSC BEAM) 평균압축강도 추정결과(대구)

【표 3.4.13】하부구조(교대, 교각) 비파괴강도 시험결과(대구)

시험위치			비파괴시험		반발경도법(MPa)			초음파속도법(MPa)			설계 기준 강도 (MPa)
			반발경도 (R_o)	초음파 속도 (V_d)	식①	식②	평균	식④	식⑤	평균	
하부 구조	교대	A1 구체	46.3	4.017	25.7	27.0	26.4	23.9	28.7	26.3	24.0
		A2 구체	46.4	4.056	25.8	27.1	26.5	24.7	29.1	26.9	
	교각	P1 코핑부	46.7	4.060	26.0	27.2	26.6	24.8	29.1	27.0	
		P2 기둥부	43.1	3.889	23.1	25.6	24.4	21.2	27.4	24.3	
		P3 코핑부	44.9	4.031	24.6	26.4	25.5	24.2	28.8	26.5	
		P6 기둥부	46.2	3.956	25.6	27.0	26.3	22.6	28.1	25.4	
		P7 코핑부	47.2	4.051	26.4	27.4	26.9	24.6	29.0	26.8	
		P9 기둥부	46.9	3.968	26.2	27.3	26.8	22.8	28.2	25.5	
		P10 코핑부	46.3	4.049	25.7	27.0	26.4	24.6	29.0	26.8	
		P12 기둥부	46.5	3.951	25.9	27.1	26.5	22.5	28.0	25.3	
		P13 코핑부	46.7	4.039	26.0	27.2	26.6	24.3	28.9	26.6	
		P15 기둥부	45.7	4.043	25.2	26.8	26.0	24.4	28.9	26.7	
		P16 코핑부	45.4	4.008	25.0	26.6	25.8	23.7	28.6	26.2	
		P18 기둥부	46.2	3.986	25.6	27.0	26.3	23.2	28.4	25.8	
		P19 코핑부	45.1	4.074	24.7	26.5	25.6	25.1	29.3	27.2	
		P21 기둥부	46.5	4.035	25.9	27.1	26.5	24.3	28.9	26.6	
		P22 코핑부	46.3	4.046	25.7	27.0	26.4	24.5	29.0	26.8	
		P23 기둥부	45.2	4.054	24.8	26.5	25.7	24.7	29.1	26.9	
	평 균				25.4	26.9	26.2	23.9	28.7	26.3	
	표 준 편 차				0.8	0.4	0.6	1.0	0.5	0.8	
	변 동 계 수				3.1	1.6	2.3	4.3	1.7	2.9	

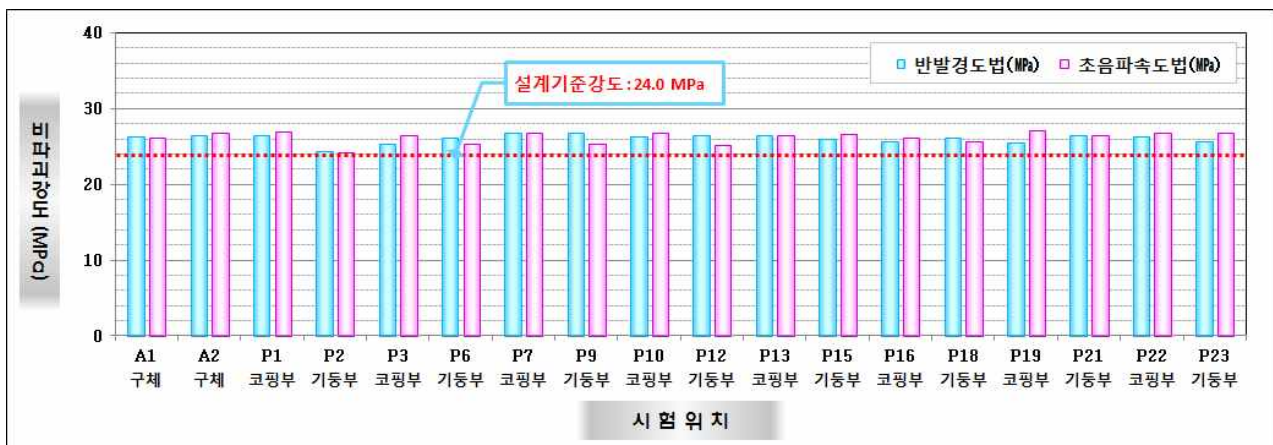

【그림 3.4.13】하부구조(교대, 교각) 평균압축강도 추정결과(대구)

- 각 시험법에 의한 비파괴강도 검토결과, 설계기준 대비 상부구조 100~119%, 하부구조 101~113%로 반발경도법 및 초음파속도법에 의한 비파괴 추정강도는 모두 100% 이상을 상회하는 값으로 분석되었다.
- 비파괴 추정식에 의해 평가된 강도는 설계기준강도의 100%이상을 만족하면 적절한 것으로 판단함(일본 국토개발기술연구센터)에 따라 전구간 강도가 설계강도에 100%이상으로 조사되어 상·하부구조의 콘크리트 강도는 양호한 것으로 판단된다.
- 따라서, 금회 시험을 실시한 용산교(대구) 상·하부구조에 대한 콘크리트 강도는 공용년수 경과에 따른 강도 저하는 없는 것으로 판단된다.

【표 3.4.14】 비파괴강도시험 결과분석(대구)

구 분	시험방법	평균강도(A)	설계기준강도(B)	A/B×100(%)
상부구조 (바닥판하면)	반발경도법	27.4 ~ 30.4	27.0	101 ~ 113
	초음파속도법	27.1 ~ 30.1	27.0	100 ~ 111
상부구조 (PSC BEAM)	반발경도법	44.6 ~ 47.6	40.0	112 ~ 119
	초음파속도법	40.3 ~ 43.6	40.0	101 ~ 109
하부구조 (교대, 교각)	반발경도법	24.4 ~ 26.9	24.0	102 ~ 112
	초음파속도법	24.3 ~ 27.2	24.0	101 ~ 113

② 기 점검결과와의 비교

【표 3.4.15】 비파괴강도 기 점검결과와의 비교(대구)

구 분		'13년 정밀점검	금회('15년) 정밀안전진단	설계기준강도
반발경도법	상부구조 (PSC BEAM)	41.1~43.8	44.6~47.6	40.0
	하부구조 (교대, 교각)	24.9~27.4	24.4~26.9	24.0
검토의견		■ 기 정밀점검('13년)과 비교·분석한 결과, 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 전반적으로 공용기간 경과에 따른 콘크리트 구조물에 강도저하는 없는 것으로 판단됨.		

2) 철근탐사시험

철근탐사기(RC-Radar)를 이용한 철근탐사시험은 상부구조 20개소, 하부구조 18개소 등 총 38개소에 대하여 철근배근간격 및 피복두께 측정을 실시하였으며, 측정결과는 다음과 같다.

① 철근탐사 시험결과

【표 3.4.16】 철근탐사 시험결과(대구)

시험위치			철근종류	측정치(mm)		설계치(mm)		비 고
				배근간격	피복두께	배근간격	피복두께	
상부 구조 (바닥판)	바닥판하면 S2	횡방향철근	123	43	125	32		
		종방향철근	146	48	150	48		
	바닥판하면 S3	횡방향철근	124	37	125	32		
		종방향철근	147	47	150	48		
	바닥판하면 S4	횡방향철근	123	40	125	32		
		종방향철근	149	51	150	48		
	바닥판하면 S5	횡방향철근	126	39	125	32		
		종방향철근	150	51	150	48		
	바닥판하면 S6	횡방향철근	124	44	125	32		
		종방향철근	154	61	150	48		
	바닥판하면 S10	횡방향철근	127	41	125	32		
		종방향철근	140	58	150	48		
	바닥판하면 S12	횡방향철근	124	41	125	32		
		종방향철근	153	57	150	48		
	바닥판하면 S17	횡방향철근	129	40	125	32		
		종방향철근	147	52	150	48		
	바닥판하면 S19	횡방향철근	119	38	125	32		
		종방향철근	157	52	150	48		
	바닥판하면 S20	횡방향철근	123	40	125	32		
		종방향철근	145	52	150	48		
상부 구조 (PSC BEAM)	우측복부 S2-G4	종방향철근	184	68	188.6	48		
		띠철근	383	49	392.2	32		
	우측복부 S3-G4	종방향철근	166	69	188.6	48		
		띠철근	387	41	392.2	32		
	우측복부 S5-G4	종방향철근	160	70	188.6	48		
		띠철근	282	36	281.1	32		
	우측복부 S6-G1	종방향철근	182	74	188.6	48		
		띠철근	380	49	392.2	32		
	좌측복부 S7-G1	종방향철근	175	80	188.6	48		
		띠철근	393	40	392.2	32		

【표 3.4.16】 철근탐사 시험결과(대구, 계속)

시험위치			철근종류	측정치(mm)		설계치(mm)		비 고
				배근간격	피복두께	배근간격	피복두께	
상부 구조 (PSC BEAM)	우측복부	S10-G2	종방향철근	186	64	188.6	48	
			띠철근	383	43	392.2	32	
	좌측복부	S12-G3	종방향철근	185	59	188.6	48	
			띠철근	293	38	281.1	32	
	좌측복부	S17-G4	종방향철근	161	62	188.6	48	
			띠철근	392	36	392.2	32	
	우측복부	S19-G3	종방향철근	187	63	188.6	48	
			띠철근	293	41	281.1	32	
	우측복부	S20-G4	종방향철근	188	57	188.6	48	
			띠철근	180	38	197.7	32	
하부 구조	교대	A1 구체	수직철근	238	95	250	85.5	
			수평철근	195	129	200	114.5	
		A2 구체	수직철근	160	130	150	90.5	
			수평철근	195	145	200	109.5	
	교각	P1 코핑부	수직철근	295	89	300	92	
			수평철근	295	94	300	108	
		P2 기둥부	수직철근	154	78	150	106.5	
			띠철근	148	67	150	93.5	
		P3 코핑부	수직철근	290	95	300	92	
			수평철근	305	96	300	108	
		P6 기둥부	수직철근	162	72	150	106.5	
			띠철근	146	68	150	93.5	
		P7 코핑부	수직철근	287	85	300	92	
			수평철근	255	94	250	108	
		P9 기둥부	수직철근	156	100	150	106.5	
			띠철근	149	98	150	93.5	
		P10 코핑부	수직철근	298	96	300	92	
			수평철근	155	126	150	108	
		P12 기둥부	수직철근	157	85	150	106.5	
			띠철근	163	83	150	93.5	
		P13 코핑부	수직철근	147	85	150	92	
			수평철근	305	113	300	108	
		P15 기둥부	수직철근	156	89	150	106.5	
			띠철근	154	80	150	93.5	
		P16 코핑부	수직철근	278	111	300	92	
			수평철근	155	121	150	108	
		P18 기둥부	수직철근	167	110	150	106.5	
			띠철근	150	86	150	93.5	

【표 3.4.16】철근탐사 시험결과(대구, 계속)

시험위치			철근종류	측정치(mm)		설계치(mm)		비 고
				배근간격	피복두께	배근간격	피복두께	
하부 구조	교각	P19 코핑부	수직철근	290	85	300	92	
			수평철근	305	113	300	108	
		P21 기둥부	수직철근	143	118	150	106.5	
			띠철근	145	97	150	93.5	
		P22 코핑부	수직철근	148	93	150	92	
			수평철근	200	118	200	108	
		P23 기둥부	수직철근	148	108	150	106.5	
			띠철근	145	98	150	93.5	

【표 3.4.17】철근탐사시험 결과분석(대구)

구 분	부재	철근종류	측정치(mm)		설계치(mm)		비고
			배근간격	피복두께	배근간격	피복두께	
상부구조	바닥판 하면	횡방향철근	119~129	37~44	125	32	
		종방향철근	140~157	47~61	150	48	
	PSC BEAM	종방향철근	160~188	57~80	188.6	48	
		띠철근	180~393	36~49	197.7~392.2	32	
하부구조 (교대, 교각)	교대	수직철근	160~238	95~130	150, 250	85.5	
		수평철근	195	129~145	200	109.5, 114.5	
	교각 코핑부	수직철근	147~298	85~111	150, 300	92	
		수평철근	155~305	94~126	150~300	108	
	교각 기둥부	수직철근	154~167	72~110	150	106.5	
		띠철근	146~163	67~98	150	93.5	

본 과업대상 교량에 대하여 철근탐사 수행결과, 측정된 철근배근 간격 및 피복두께는 부재별로 설계도서과 비교시 일부 구간에서 미소한 편차는 있으나 대부분의 측정 부재에서 근사한 것으로 측정되었으며, 지속적인 점검 및 관찰을 실시한다면 문제는 없을 것으로 판단된다.


3) 탄산화 깊이 측정

탄산화 깊이 측정은 상부구조 4개소, 하부구조 5개소 등 총 9개소에 대하여 탄산화 잔여 깊이를 측정하였고, 실측 최소 피복두께를 적용하기 위해 철근탐사시험과 동일한 위치를 선정하였으며, 그 결과는 다음과 같다.

① 탄산화 깊이 측정결과

【표 3.4.18】 탄산화 깊이 측정결과 및 평가(대구)

시험위치		탄산화 깊이 (mm)	실측 피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	평가 결과	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	비 고
상부 구조	바닥판하면 S10	2.2	41.0	38.8	a	0.710	3,325	100년이상
	바닥판하면 S12	2.0	41.0	39.0	a	0.645	4,031	
	PSC BEAM S10 G2	1.5	43.0	41.5	a	0.484	7,883	
	PSC BEAM S12 G3	0.3	38.0	37.7	a	0.097	153,460	
하부 구조	교대 A1 구체	9.5	95	85.5	a	3.066	950	100년이상
	교각 P3 코핑부	13.6	95	81.4	a	4.389	459	
	교각 P9 기둥부	15.2	98	82.8	a	4.906	389	
	교각 P16 코핑부	10.4	111	100.6	a	3.357	1,084	
	교각 P23 기둥부	16.4	98	81.6	a	5.293	333	

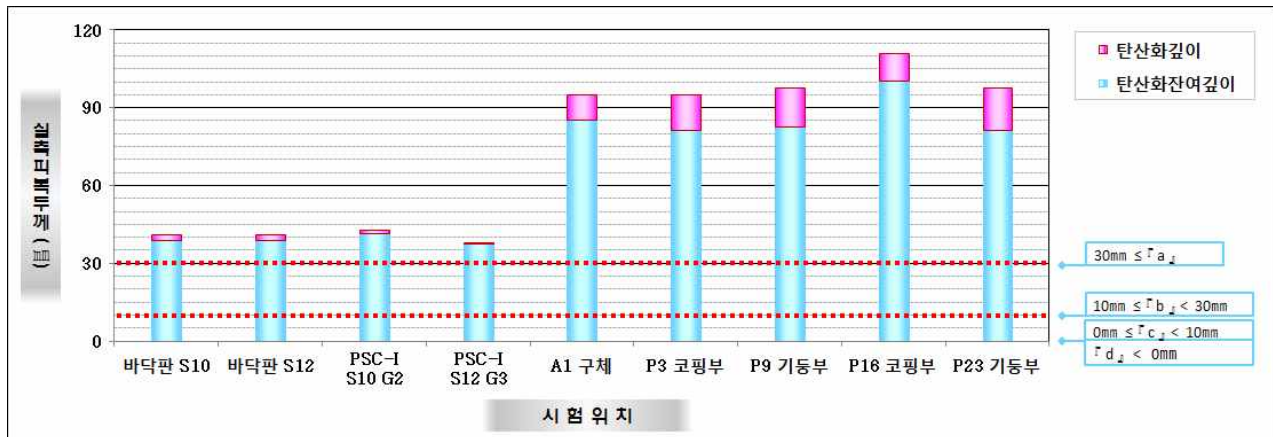

【그림 3.4.14】 탄산화 깊이 측정결과(대구)

콘크리트 부재에 대한 탄산화 깊이 측정결과, 실측 피복두께와 비교시 탄산화 잔여깊이가 30.0mm 이상으로 측정되어 『안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2012. 10)』의 건전성 평가 기준에 의거 “a”로 평가되었으며, 철근까지의 탄산화 도달시간은 시험개소 모두 100년 이상으로 측정되어 탄산화로 인한 내구성 저하 가능성이 없는 양호한 상태로 분석되었다.

② 기 진단결과와의 비교

【표 3.4.19】탄산화 깊이 기 점검결과와의 비교(대구)

구 분		'13년 정밀점검	금회('15년) 정밀안전진단	비 고
탄산화 진행깊이 (mm)	상부구조	5.0 ~ 7.0	0.3 ~ 2.2	
	하부구조	15.0 ~ 19.0	9.5 ~ 16.4	
검토의견		■ 기 정밀점검('13년)과 비교·분석한 결과, 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 전반적으로 공용기간 경과에 따른 탄산화의 급격한 진전은 없는 것으로 판단됨.		

4) 염화물함유량 시험

염화물함유량 시험은 상부구조 2개소, 하부구조 2개소 등 총 4개소에 대하여 깊이별 시료를 채취하였으며, 그 결과는 다음과 같다.

① 염화물 함유량 시험결과


【표 3.4.20】염화물함유량 시험결과 및 평가(대구)

시험위치		측정 깊이	염화물 함유량		평가 결과	비 고
			Cl ⁻ (%)	Cl ⁻ (kg/m ³)		
상부 구조	바닥판하면 S1	0~20mm	0.0156	0.353	b	
		20~40mm	0.0137	0.310	b	
	바닥판하면 S17	0~20mm	0.0130	0.294	a	
		20~40mm	0.0111	0.251	a	
하부 구조	교대 A1	0~20mm	0.0332	0.728	b	
		20~40mm	0.0270	0.611	b	
	교각 P10	0~20mm	0.0167	0.377	b	
		20~40mm	0.0148	0.334	b	

※ 콘크리트 환산 염화물 함유량(kg/m³) = 전 염화물 함유량(Cl⁻)% / 100 × 콘크리트 단위중량(2,263kg/m³)

콘크리트 시료의 염화물함유량 평가는 “안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010. 12)” 평가기준에 의거하여 수행하였으며, 깊이별 분석결과 염화물함유량이 낮아 부식발생 가능성 낮은 상태인 “a~b” 로 평가되었다.

다만, 바닥판상면, 신축이음 인접부재 등은 동절기 제설작업을 위해 살포한 염화칼슘의 영향으로 염화물함유량이 높아져 철근부식 등의 내구성 저하를 야기할 수 있으므로 향후 염화물함유량에 대한 주기적인 측정이 필요하다.

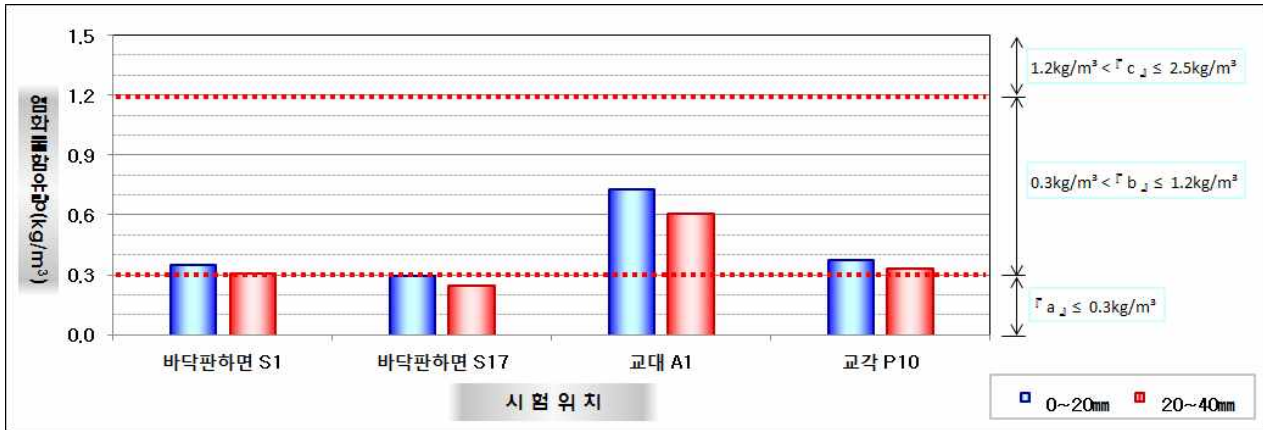

【그림 3.4.15】 염화물시험 측정결과(대구)

5) 균열깊이 측정결과

외관조사시 국부적으로 조사된 균열폭 0.2mm이상 균열 중 임의로 대표손상을 선정하였으며, 초음파속도를 이용하여 균열깊이 측정을 실시하였다.

【표 3.4.21】 균열깊이 측정결과(대구)

시험위치		균열폭 (mm)	전달거리 (mm)	초음파 전달시간 ($\times 10^{-6}$ sec)		균열깊이 (mm)	피복두께 (mm)	평가
				건전부 (To)	균열부 (Tc)			
상부 구조	PSC BEAM S3 G4	0.2	200	48.6	51.2	33.1	41	
하부 구조	교각 P20 기둥부	0.3	200	52.2	76.4	106.9	93.5	

균열깊이 측정결과, PSC BEAM에 발생한 폭 0.2mm의 균열심도는 철근피복두께를 초과하지 않은 것으로 분석되었으나, 교각 기둥부에 발생한 폭 0.3mm이상의 균열은 철근 피복두께 초과한 것으로 분석되어 내구성확보 차원의 보수가 필요한 것으로 판단된다.

나. 부산방향


1) 콘크리트 강도시험

용산교(부산)의 콘크리트 비파괴강도시험은 반발경도법 및 초음파속도법을 이용하여 상부구조 20개소, 하부구조 18개소 등 총 38개소의 비파괴강도 시험을 실시하였으며, 측정결과는 다음과 같다.

① 비파괴강도 시험결과

【표 3.4.22】 상부구조(바닥판하면) 비파괴강도 시험결과(부산)


시험위치			비파괴시험		반발경도법(MPa)			초음파속도법(MPa)			설계기준강도(MPa)
			반발경도(R_o)	초음파속도(V_d)	식①	식②	평균	식④	식⑤	평균	
상부구조	바닥판하면	S1	52.2	4.133	30.4	29.7	30.1	26.3	29.8	28.1	27.0
	바닥판하면	S4	49.8	4.08	28.5	28.6	28.6	25.2	29.3	27.3	
	바닥판하면	S7	49.2	4.116	28.0	28.3	28.2	26.0	29.7	27.9	
	바닥판하면	S10	49.6	4.164	28.3	28.5	28.4	27.0	30.2	28.6	
	바닥판하면	S11	50.5	4.092	29.1	28.9	29.0	25.5	29.4	27.5	
	바닥판하면	S12	47.8	4.165	26.9	27.7	27.3	27.0	30.2	28.6	
	바닥판하면	S16	48.5	4.081	27.5	28.0	27.8	25.2	29.3	27.3	
	바닥판하면	S19	51.4	4.103	29.8	29.3	29.6	25.7	29.5	27.6	
	바닥판하면	S20	49.7	4.150	28.4	28.6	28.5	26.7	30.0	28.4	
	바닥판하면	S24	49.2	4.096	28.0	28.3	28.2	25.5	29.5	27.5	
평 균					28.5	28.6	28.6	26.0	29.7	27.9	
표 준 편 차					1.0	0.6	0.8	0.7	0.3	0.5	
변 동 계 수					3.7	2.1	2.9	2.7	1.2	1.8	

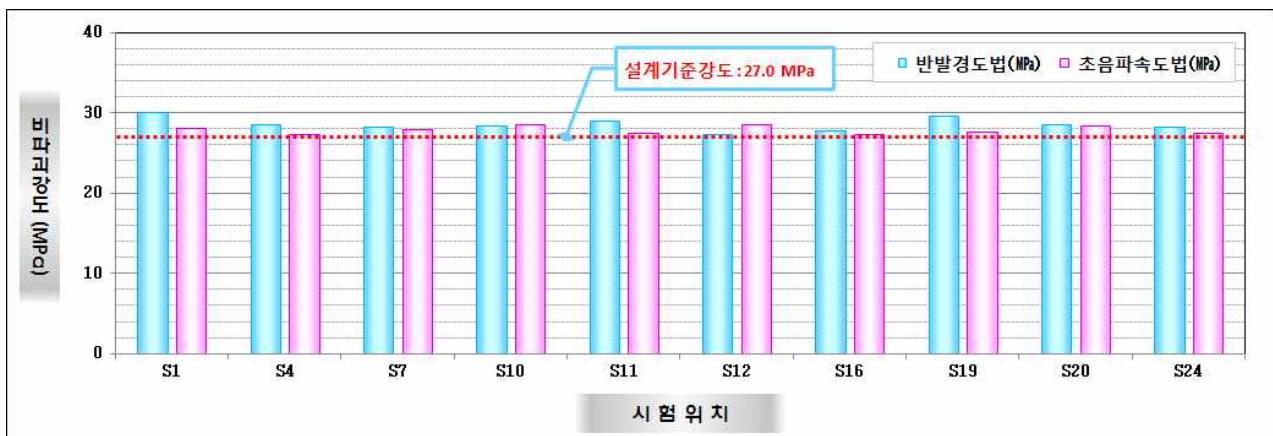

【그림 3.4.16】 상부구조(바닥판하면) 평균압축강도 추정결과(부산)

【표 3.4.23】 상부구조(PSC BEAM) 비파괴강도 시험결과(부산)


시험위치		비파괴시험		반발경도법(MPa)	초음파속도법(MPa)	설계기준 강도(MPa)
		반발경도 (R_o)	초음파속도 (V_d)	식③	식⑥	
상부 구조 (PSC BEAM)	우측복부 S1-G5	56.8	4.349	46.3	42.4	40.0
	우측복부 S4-G5	58.0	4.297	47.5	40.7	
	좌측복부 S7-G3	54.4	4.401	44.1	44.2	
	우측복부 S10-G2	55.2	4.305	44.8	41.0	
	하부플랜지 S11-G3	54.8	4.296	44.5	40.7	
	우측복부 S12-G3	57.5	4.404	47.0	44.3	
	우측복부 S16-G1	57.1	4.331	46.6	41.8	
	우측복부 S19-G3	55.0	4.308	44.7	41.1	
	우측복부 S20-G4	55.3	4.402	44.9	44.2	
	우측복부 S24-G2	56.7	4.343	46.2	42.2	
평 균				45.7	42.3	
표 준 편 차				1.2	1.5	
변 동 계 수				2.6	3.5	

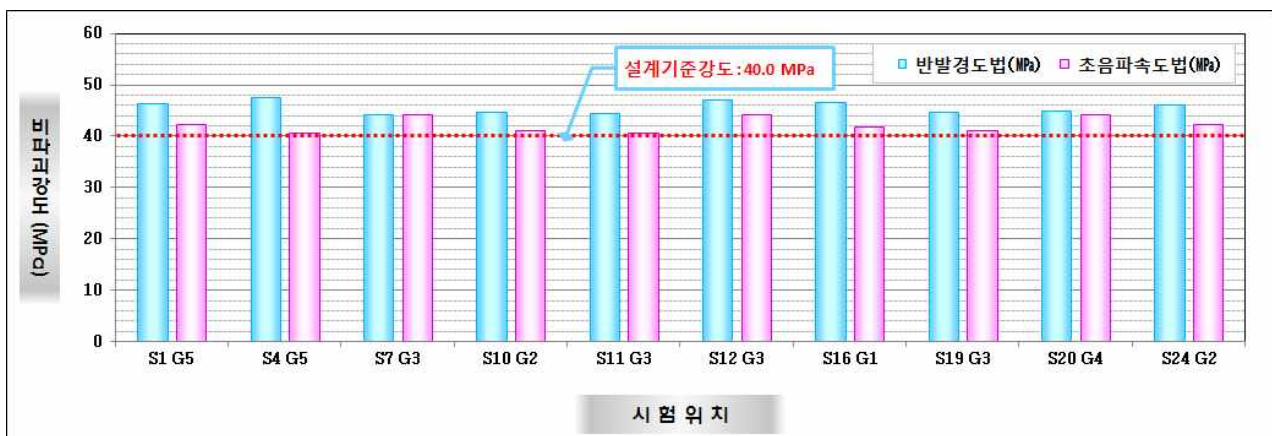

【그림 3.4.17】 상부구조(PSC BEAM) 평균압축강도 추정결과(부산)

【표 3.4.24】하부구조(교대, 교각) 비파괴강도 시험결과(부산)

시험위치			비파괴시험		반발경도법(MPa)			초음파속도법(MPa)			설계 기준 강도 (MPa)
			반발경도 (R_o)	초음파 속도 (V_d)	식①	식②	평균	식④	식⑤	평균	
하부 구조	교대	A1 구체	46.5	3.969	25.9	27.1	26.5	22.9	28.2	25.6	24.0
		A2 구체	46.6	4.017	25.9	27.2	26.6	23.9	28.7	26.3	
	교각	P1 코핑부	45.9	3.952	25.4	26.9	26.2	22.5	28.0	25.3	
		P2 기둥부	47.1	4.033	26.3	27.4	26.9	24.2	28.8	26.5	
		P3 코핑부	45.5	3.961	25.1	26.7	25.9	22.7	28.1	25.4	
		P6 기둥부	46.3	4.012	25.7	27.0	26.4	23.8	28.6	26.2	
		P7 코핑부	45.0	3.913	24.7	26.5	25.6	21.7	27.6	24.7	
		P9 기둥부	45.5	3.963	25.1	26.7	25.9	22.7	28.1	25.4	
		P10 코핑부	46.7	4.006	26.0	27.2	26.6	23.6	28.6	26.1	
		P12 기둥부	45.3	3.908	24.9	26.6	25.8	21.6	27.6	24.6	
		P13 코핑부	46.5	3.994	25.9	27.1	26.5	23.4	28.5	26.0	
		P15 기둥부	46.2	3.98	25.6	27.0	26.3	23.1	28.3	25.7	
		P16 코핑부	45.9	3.991	25.4	26.9	26.2	23.3	28.4	25.9	
		P18 기둥부	46.1	3.991	25.5	27.0	26.3	23.3	28.4	25.9	
		P19 코핑부	46.5	3.978	25.9	27.1	26.5	23.1	28.3	25.7	
		P21 기둥부	46.4	4.008	25.8	27.1	26.5	23.7	28.6	26.2	
		P22 코핑부	46.2	3.987	25.6	27.0	26.3	23.2	28.4	25.8	
		P23 기둥부	46.8	3.967	26.1	27.3	26.7	22.8	28.2	25.5	
	평 균				25.6	27.0	26.3	23.1	28.3	25.7	
	표 준 편 차				0.4	0.2	0.3	0.7	0.3	0.5	
	변 동 계 수				1.7	0.9	1.3	3.0	1.2	2.0	

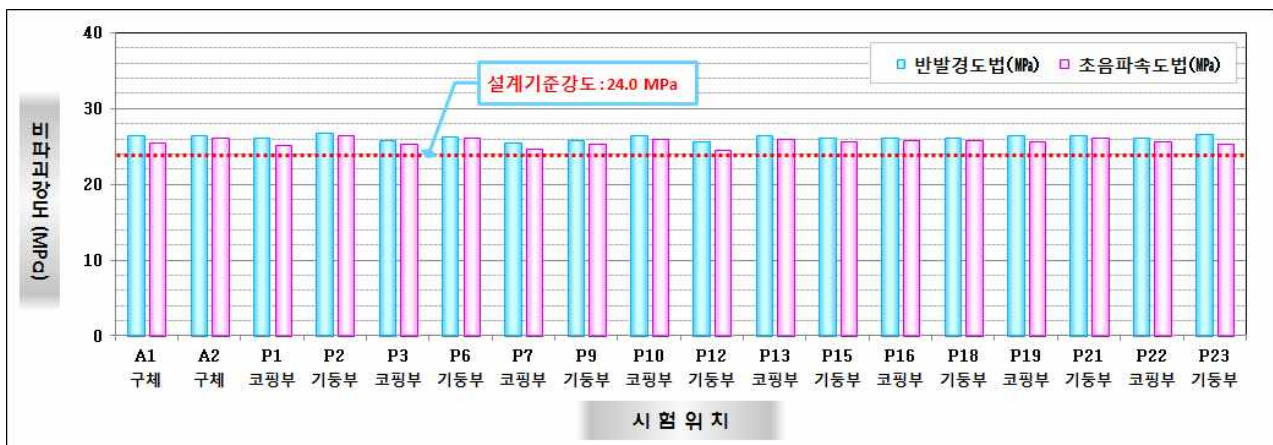

【그림 3.4.18】하부구조(교대, 교각) 평균압축강도 추정결과

- 각 시험법에 의한 비파괴강도 검토결과, 설계기준 대비 상부구조 101~119%, 하부구조 103~112%로 반발경도법 및 초음파속도법에 의한 비파괴 추정강도는 모두 100% 이상을 상회하는 값으로 분석되었다.
- 비파괴 추정식에 의해 평가된 강도는 설계기준강도의 100%이상을 만족하면 적절한 것으로 판단함(일본 국토개발기술연구센터)에 따라 전구간 강도가 설계강도에 100%이상으로 조사되어 상·하부구조의 콘크리트 강도는 양호한 것으로 판단된다.
- 따라서, 금회 시험을 실시한 용산교(부산) 상·하부구조에 대한 콘크리트 강도는 공용년수 경과에 따른 강도 저하는 없는 것으로 판단된다.

【표 3.4.25】 비파괴강도시험 결과분석(부산)

구 분	시험방법	평균강도(A)	설계기준강도(B)	A/B×100(%)
상부구조 (바닥판하면)	반발경도법	27.3 ~ 30.1	27.0	101 ~ 111
	초음파속도법	27.3 ~ 28.6	27.0	101 ~ 106
상부구조 (PSC BEAM)	반발경도법	44.1 ~ 47.5	40.0	110 ~ 119
	초음파속도법	40.7 ~ 44.3	40.0	102 ~ 111
하부구조 (교대, 교각)	반발경도법	25.6 ~ 26.9	24.0	107 ~ 112
	초음파속도법	24.6 ~ 26.5	24.0	103 ~ 110

② 기 점검결과와의 비교

【표 3.4.26】 비파괴강도 기 점검결과와의 비교(부산)

구 분		'13년 정밀점검	금회('15년) 정밀안전진단	설계기준강도
반발경도법	상부구조 (PSC BEAM)	41.4~43.8	44.1~47.5	40.0
	하부구조 (교대, 교각)	24.6~27.5	25.6~26.9	24.0
검토의견		■ 기 정밀점검('13년)과 비교·분석한 결과, 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 전반적으로 공용기간 경과에 따른 콘크리트 구조물에 강도저하는 없는 것으로 판단됨.		

2) 철근탐사시험

철근탐사기(RC-Radar)를 이용한 철근탐사시험은 상부구조 20개소, 하부구조 18개소 등 총 38개소에 대하여 철근배근간격 및 피복두께 측정을 실시하였으며, 측정결과는 다음과 같다.

① 철근탐사 시험결과

【표 3.4.27】 철근탐사 시험결과(부산)

시험위치		철근종류	측정치(mm)		설계치(mm)		비 고
			배근간격	피복두께	배근간격	피복두께	
바닥판 하면	바닥판하면 S1	횡방향철근	121	44	125	32	
		종방향철근	151	57	150	48	
	바닥판하면 S4	횡방향철근	126	45	125	32	
		종방향철근	155	55	150	48	
	바닥판하면 S7	횡방향철근	124	42	125	32	
		종방향철근	154	48	150	48	
	바닥판하면 S10	횡방향철근	122	41	125	32	
		종방향철근	158	56	150	48	
	바닥판하면 S11	횡방향철근	121	41	125	32	
		종방향철근	149	56	150	48	
	바닥판하면 S12	횡방향철근	122	43	125	32	
		종방향철근	140	53	150	48	
	바닥판하면 S16	횡방향철근	124	42	125	32	
		종방향철근	137	60	150	48	
	바닥판하면 S19	횡방향철근	119	40	125	32	
		종방향철근	145	58	150	48	
상부 구조 (PSC BEAM)	우측복부 S1-G5	종방향철근	184	60	188.6	48	
		띠철근	275	33	281.1	32	
	우측복부 S4-G5	종방향철근	181	61	188.6	48	
		띠철근	204	39	200	32	
	좌측복부 S7-G3	종방향철근	188	56	188.6	48	
		띠철근	382	52	392.2	32	
	우측복부 S10-G2	종방향철근	184	59	188.6	48	
		띠철근	275	46	281.1	32	
	좌측복부 S11-G3	종방향철근	183	61	188.6	48	
		띠철근	362	41	392.2	32	

【표 3.4.27】 철근탐사 시험결과(부산, 계속)

시험위치			철근종류	측정치(mm)		설계치(mm)		비 고
				배근간격	피복두께	배근간격	피복두께	
상부 구조 (PSC BEAM)	우측복부	S12-G3	종방향철근	183	77	188.6	48	
			띠철근	253	46	281.1	32	
	우측복부	S16-G1	종방향철근	186	63	188.6	48	
			띠철근	198	47	200	32	
	우측복부	S19-G3	종방향철근	176	54	188.6	48	
			띠철근	385	41	392.2	32	
	우측복부	S20-G4	종방향철근	186	62	188.6	48	
			띠철근	201	42	200	32	
	우측복부	S24-G2	종방향철근	189	71	188.6	48	
			띠철근	385	42	392.2	32	
하부 구조	교대	A1 구체	수직철근	258	116	250	85.5	
			수평철근	198	152	200	114.5	
		A2 구체	수직철근	145	140	150	90.5	
			수평철근	200	162	200	109.5	
	교각	P1 코핑부	수직철근	147	99	150	92	
			수평철근	250	112	250	108	
		P2 기둥부	수직철근	158	99	150	106.5	
			띠철근	152	86	150	93.5	
		P3 코핑부	수직철근	162	103	150	92	
			수평철근	240	112	250	108	
		P6 기둥부	수직철근	157	87	150	106.5	
			띠철근	148	66	150	93.5	
		P7 코핑부	수직철근	148	95	150	92	
			수평철근	208	112	200	108	
		P9 기둥부	수직철근	171	85	150	106.5	
			띠철근	153	71	150	93.5	
		P10 코핑부	수직철근	148	93	150	92	
			수평철근	205	112	200	108	
		P12 기둥부	수직철근	145	108	150	106.5	
			띠철근	150	88	150	93.5	
		P13 코핑부	수직철근	150	95	150	92	
			수평철근	208	111	200	108	
		P15 기둥부	수직철근	155	102	150	106.5	
			띠철근	146	94	150	93.5	
		P16 코핑부	수직철근	298	91	300	92	
			수평철근	245	130	250	108	
		P18 기둥부	수직철근	141	111	150	106.5	
			띠철근	150	104	150	93.5	

【표 3.4.27】 철근탐사 시험결과(부산, 계속)

시험위치			철근종류	측정치(mm)		설계치(mm)		비 고
				배근간격	피복두께	배근간격	피복두께	
하부 구조	교각	P19 코핑부	수직철근	293	103	300	92	
			수평철근	250	123	250	108	
		P21 기둥부	수직철근	142	116	150	106.5	
			띠철근	145	104	150	93.5	
		P22 코핑부	수직철근	298	102	300	92	
			수평철근	260	123	250	108	
		P23 기둥부	수직철근	165	103	150	106.5	
			띠철근	150	95	150	93.5	

【표 3.4.28】 철근탐사시험 결과분석(부산)

구 분	부재	철근종류	측정치(mm)		설계치(mm)		비 고
			배근간격	피복두께	배근간격	피복두께	
상부구조	바닥판 하면	횡방향철근	119~126	40~45	125	32	
		종방향철근	137~158	48~60	150	48	
	PSC BEAM	종방향철근	176~189	54~77	188.6	48	
		띠철근	198~385	33~52	200~392.2	32	
하부구조 (교대, 교각)	교대	수직철근	145~258	116~140	150, 250	85.5, 90.5	
		수평철근	198~200	152~162	200	109.5, 114.5	
	교각 코핑부	수직철근	147~298	93~103	150, 300	92	
		수평철근	205~250	111~130	200, 250	108	
	교각 기둥부	수직철근	141~171	85~111	150	106.5	
		띠철근	146~153	71~104	150	93.5	

본 과업대상 교량에 대하여 철근탐사 수행결과, 측정된 철근배근 간격 및 피복두께는 부재별로 설계도서과 비교시 일부 구간에서 미소한 편차는 있으나 대부분의 측정 부재에서 근사한 것으로 측정되었으며, 지속적인 점검 및 관찰을 실시한다면 문제는 없을 것으로 판단된다.


3) 탄산화 깊이 측정

탄산화 깊이 측정은 상부구조 4개소, 하부구조 5개소 등 총 9개소에 대하여 탄산화 잔여 깊이를 측정하였고, 실측 최소 피복두께를 적용하기 위해 철근탐사시험과 동일한 위치를 선정하였으며, 그 결과는 다음과 같다.

① 탄산화 깊이 측정결과

【표 3.4.29】 탄산화 깊이 측정결과 및 평가(부산)

	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	평가 결과	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	비 고
상부 구조	바닥판하면 S7	3.2	42.0	38.8	a	1.033	1,643	100년이상
	바닥판하면 S10	2.9	41.0	38.1	a	0.936	1,909	
	PSC BEAM S7 G3	4.2	52.0	47.8	a	1.356	1,461	
	PSC BEAM S10 G2	0.7	46.0	45.3	a	0.226	41,419	
하부 구조	교대 A1 구체	10.3	116.0	105.7	a	3.324	1,208	100년이상
	교각 P7 코핑부	11.2	95.0	83.8	a	3.615	681	
	교각 P12 기둥부	14.3	88.0	73.7	a	4.615	354	
	교각 P19 코핑부	10.5	103.0	92.5	a	3.389	914	
	교각 P23 기둥부	12.5	95.0	82.5	a	4.034	545	

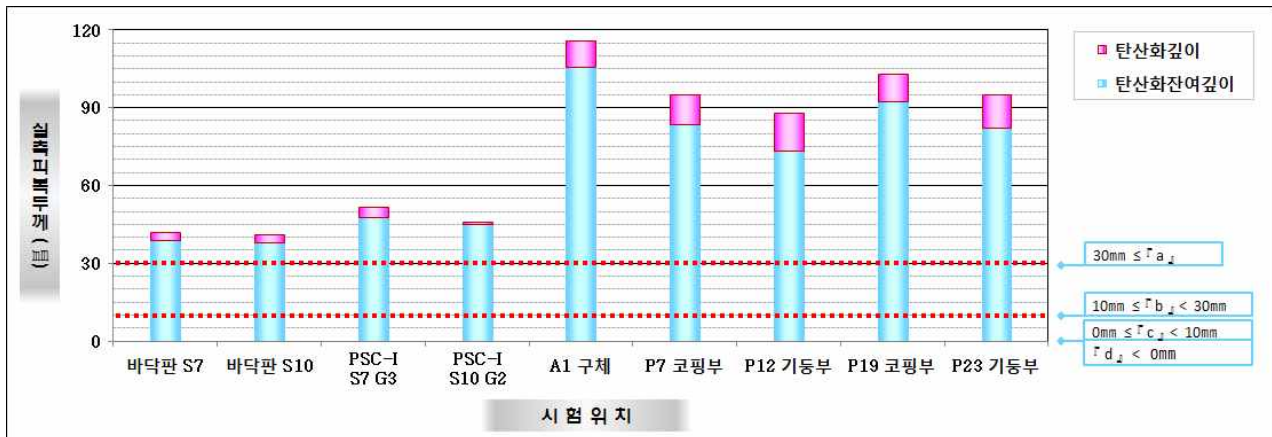

【그림 3.4.19】 탄산화 깊이 측정결과(부산)

콘크리트 부재에 대한 탄산화 깊이 측정결과, 실측 피복두께와 비교시 탄산화 잔여깊이가 30.0mm 이상으로 측정되어 『안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2012. 10)』의 건전성 평가 기준에 의거 “a”로 평가되었으며, 철근까지의 탄산화 도달시간은 시험개소 모두 100년 이상으로 측정되어 탄산화로 인한 내구성 저하 가능성이 없는 양호한 상태로 분석되었다.

② 기 진단결과와의 비교

【표 3.4.30】 탄산화 깊이 기 점검결과와의 비교(부산)

구 분		'13년 정밀점검	금회('15년) 정밀안전진단	비 고
탄산화 진행깊이 (mm)	상부구조	4.0 ~ 5.0	0.7 ~ 4.2	
	하부구조	17.0 ~ 21.0	10.3 ~ 12.5	
검토의견		■ 기 정밀점검('13년)과 비교·분석한 결과, 측정위치에 따른 편차가 일부 존재 하나 전반적으로 공용기간 경과에 따른 탄산화의 급격한 진전은 없는 것으 로 판단됨.		

4) 염화물함유량 시험

염화물함유량 시험은 상부구조 2개소, 하부구조 2개소 등 총 4개소에 대하여 깊이별 시료를 채취하였으며, 그 결과는 다음과 같다.

① 염화물 함유량 시험결과


【표 3.4.31】 염화물함유량 시험결과 및 평가(부산)

시험위치		측정 깊이	염화물 함유량		평가 결과	비 고
			Cl ⁻ (%)	Cl ⁻ (kg/m ³)		
상부 구조	바닥판하면 S8	0~20mm	0.0117	0.264	a	
		20~40mm	0.0113	0.255	a	
	바닥판하면 S23	0~20mm	0.0121	0.273	a	
		20~40mm	0.0107	0.242	a	
하부 구조	교대 A2	0~20mm	0.0141	0.319	a	
		20~40mm	0.0141	0.319	b	
	교각 P20	0~20mm	0.0138	0.312	b	
		20~40mm	0.0129	0.291	a	

※ 콘크리트 환산 염화물 함유량(kg/m³) = 전 염화물 함유량(Cl⁻)% / 100 × 콘크리트 단위중량(2,263kg/m³)

콘크리트 시료의 염화물함유량 평가는 “안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010. 12)” 평가기준에 의거하여 수행하였으며, 깊이별 분석결과 염화물함유량이 낮아 부식발생 가능성 낮은 상태인 “a~b” 로 평가되었다.

다만, 바닥판상면, 신축이음 인접부재 등은 동절기 제설작업을 위해 살포한 염화칼슘의 영향으로 염화물함유량이 높아져 철근부식 등의 내구성 저하를 야기할 수 있으므로 향후 염화물함유량에 대한 주기적인 측정이 필요하다.

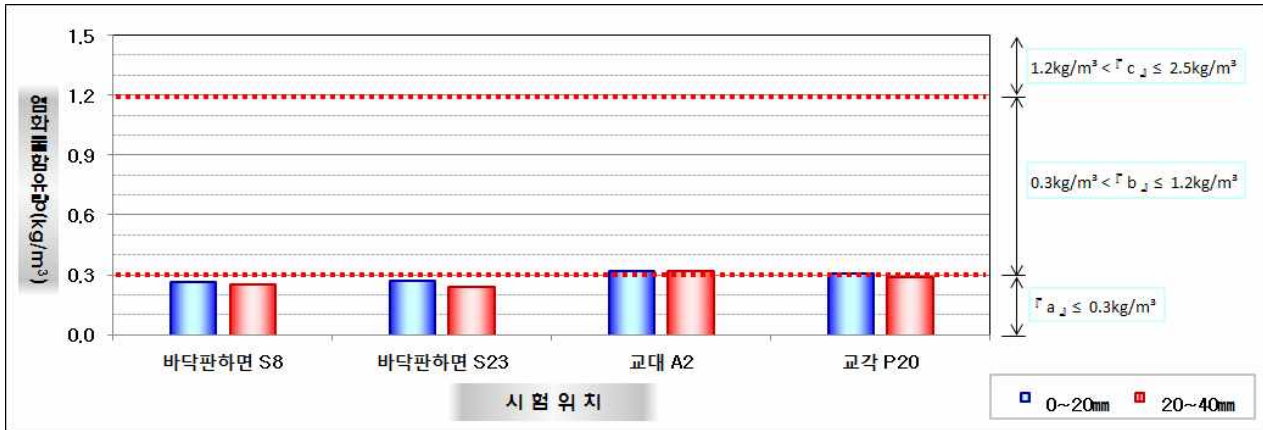

【그림 3.4.20】 염화물시험 측정결과(부산)

5) 균열깊이 측정결과

외관조사시 국부적으로 조사된 균열폭 0.3mm이상 균열 중 임의로 대표손상을 선정하였으며, 초음파속도를 이용하여 균열깊이 측정을 실시하였다.

【표 3.4.32】 균열깊이 측정결과(부산)

시험위치		균열폭 (mm)	전달거리 (mm)	초음파 전달시간 ($\times 10^{-6}$ sec)		균열깊이 (mm)	피복두께 (mm)	평가
				건전부 (To)	균열부 (Tc)			
하부 구조	교각 P7 기둥부	0.3	200	58.4	88.7	114.3	93.5	
	교각 P11 코핑부	0.3	200	52.7	75.1	101.5	92	
	교각 P21 코핑부	0.3	200	59.1	77.4	84.6	92	

균열깊이 측정결과, 측정 대상 균열심도가 철근피복두께를 초과하거나 근접한 것으로 측정되었으며, 내구성확보 차원의 보수가 필요한 것으로 판단된다.

3.5 현장조사 및 시험 결과요약

3.5.1 외관조사 결과요약

가. 대구방향

1) 금회 진단 외관조사 결과요약

【표 3.5.1】 외관조사 결과요약(대구)

구 분	주요결함 및 외관조사 결과	검토의견
바닥판	•망상균열 중·횡방향 균열, 누수/백태, 재료분리 등이 조사됨	•조사된 균열은 비구조적 균열로 균열폭이 작고 경미하나 내구성 확보를 위해 표면처리가 바람직하며, 누수/백태, 재료분리 손상은 미관 및 내구성 확보를 위해 누수/백태 손상에 대해 표면처리를 실시하고 재료분리 손상에 대해 단면보수가 바람직함
	•중조인트부 누수, 방호벽/슬래브 접속 이음부 누수 •물끊기 홈 미설치 등이 조사됨	•상·하행선 중조인트 유간부 누수는 공용기간 증가에 따른 추가 손상 발생 가능성이 높아 교량의 내구성 확보를 위해 유간부 실링처리가 바람직하며, 방호벽 및 바닥판 접속 이음부 누수는 지속적인 손상 증대가 우려되므로 상부 포장층 일부 구간 절개 후 충진 및 주입보수가 필요함 •물끊기 홈 미설치는 바닥판하면 열화를 촉진시킬 가능성이 있어 물끊기 홈 설치가 바람직함
PSC Beam	•0.2mm이하 균열 및 망상균열, 재료분리, 파손 등	•조사된 균열은 비구조적 균열로 구조물의 내구성 확보를 위해 0.2mm이상 균열은 주입보수를 실시하고, 0.1mm이하 균열은 표면처리 실시가 바람직하며, 재료분리, 파손 등의 손상은 공용증가에 따라 손상 확대가 우려되므로 단면보수 실시가 필요함
가로보	•0.3mm이하 균열, 박락/철근노출, 재료분리, 들뜸, 보수부 들뜸, 들뜸/박락, 보수부 박락, 거푸집 미제거 등이 조사됨	•조사된 균열은 비구조적 균열로 구조물의 내구성 확보를 위해 0.3mm이상 균열은 주입보수를 실시하고, 0.2mm이하 균열은 표면처리 실시가 바람직하며, 박락/철근노출, 재료분리, 들뜸, 보수부 들뜸, 들뜸/박락, 보수부 박락 손상은 공용증가에 따라 손상 확대가 우려되므로 단면보수 실시가 필요함 •거푸집 미제거는 원활한 유지관리를 위해 제거 및 청소가 바람직함
교대	•망상균열, 균열, 체수/누수오염, 백태 •범면보호블럭 이격 등의 손상이 조사됨	•조사된 균열은 비구조적 균열로 구조물의 내구성 확보를 위해 표면처리 보수가 바람직하며, 체수/누수 오염은 신축이음부의 누수로 인해 발생하는 손상으로 신축이음장치 교체 시공이 필요함 •백태는 경미한 손상으로 미관을 고려하여 표면처리가 바람직하며, 범면보호블럭 이격은 범면부 지반침하에 의한 손상이나 손상정도가 경미하여 주의관찰이 바람직함

【표 3.5.1】외관조사 결과요약(대구, 계속)

구 분	주요결함 및 외관조사 결과	검토의견
교각	•망상균열, 균열, 박리, 들뜸, 파손, 재료 분리, 체수/누수오염 등의 손상이 조사됨	•조사된 균열은 비구조적 균열로 구조물의 내구성 확보를 위해 0.3mm이상 균열은 주입보수를 실시하고, 0.2mm이하 균열은 표면처리 실시가 바람직하며, 박리, 들뜸, 파손, 재료분리 손상은 공용년수 증가에 따른 손상확대가 우려되므로 단면보수 실시가 필요함 •체수/누수오염은 배수관 길이 부족에 의한 것으로 배수관 길이 연장이 필요하며, 그 외 손상은 상부 신축이음부를 통한 누수로 하부구조의 열화방지를 위해 단계적으로 신축이음장치 교체 시공이 바람직함
교량받침	•받침Plate 도장박리 및 녹발생 •받침Plate 들뜸	•받침Plate 도장박리 및 녹발생은 내구성 및 건전성 확보를 위해 재도장 실시가 필요하며, 받침 Plate 들뜸은 손상정도가 경미하고 받침 기능발휘에 문제가 없어 주의관찰이 바람직함
	•받침물탈 균열(0.2mm이하), 받침 콘크리트 균열(0.2mm이하), 들뜸 및 재료분리	•받침 콘크리트 균열은 온도 및 건조수축에 의한 0.2mm이하 균열로 표면처리가 바람직하며, 받침 콘크리트 들뜸 및 재료분리는 시공미흡에 의한 품질불량부의 손상으로 내구성 확보를 위해 단면보수가 필요함
	•스토퍼 간섭	•공용기간 동안 추가 손상이 발생되지 않고 받침 장치 및 구조물에 미치는 영향이 미미하여 주의관찰이 바람직함
신축이음	•신축이음장치 누수(A1, P12)	•신축이음부 누수는 유지보수 이력조사 결과 보수 이력이 없고 10년 정도 공용된 점을 고려할 때, 신축이음장치 교체로 구조물의 건전성을 확보하는 것이 바람직한 것으로 판단됨
	•차수판 앵커볼트 탈락 •본체 유간부 토사퇴적	•차수판의 건전성 확보를 위해 재설치가 바람직하며, 유간부 토사퇴적은 신축거동 제한으로 구조물에 영향을 미칠 수 있어 주기적인 청소가 필요함
	•후타재 균열(0.2 ~0.3mm) 및 국부적인 파손	•급속시공 및 조기차량 통행 등 제한적 시공여건에 의해 발생된 손상으로 후타재의 내구성 확보를 위해 0.3mm이상 균열은 주입보수, 국부적인 파손은 단면보수를 실시하고, 0.2mm이하 균열은 주의관찰이 바람직함
	•신축이음본체 단차(A2), 종조인트부 누수 및 백업재 탈락 등이 조사됨	•A2에 발생된 신축이음 본체 단차는 받침장치 프리셋팅(2014년 12월)시 발생한 경미한 시공오차(3mm)로 주의관찰이 필요하며 향후, 신축이음장치 교체시 정밀시공이 바람직함 •중분대 종 조인트 이격부를 통한 하부누수가 조사되어 하부구조의 내구성 확보를 위해 종 조인트 실링 보수가 바람직함

【표 3.5.1】외관조사 결과요약(대구, 계속)

구 분	주요결함 및 외관조사 결과	검토의견
교면포장	•아스콘 균열, 파손, 패임, 라벨링, 보수부 패임, 접속부 이격/단차, 접속부 아스콘 균열 등이 조사됨	•교면포장은 주기적인 보수작업으로 주행성을 크게 저해할 만한 손상은 조사되지 않았음 •균열, 아스콘 패임은 손상정도가 경미하나, 포장층내 우수 침투, 차량하중의 반복적인 재하, 충격작용으로 손상확대 가능성이 있으므로 차량의 주행성 및 내구성 증진을 위해 보수 실시가 바람직하며, 기타 손상은 손상확대 여부를 관찰하고 포장 보수 계획 수립 후 적절한 시기에 보수 실시가 바람직함
배수시설	•전반적으로 양호한 상태이나, 일부 개소에서 배수관 연결고리 탈락, 배수관 연결재(행거) 탈락, 배수관 연결핀 미설치, 배수관 이음부 누수, 배수관 길이 부족 등이 조사됨	•배수관 연결고리 탈락, 배수관 연결재 탈락은 교량 하부 이용자의 안전을 위해 재설치가 바람직하며, 배수관 연결핀 미설치는 시공시 2개의 연결핀을 설치하게 되어 있으나, 배수관 시공시, 핀유입구 설치 오류로 1개의 연결핀이 설치된 상태이며, 점검시 배수관 탈락 위험은 없는 것으로 조사되어 주의관찰이 바람직함 •배수관 이음부 누수는 배수관 이물질 퇴적에 의한 손상으로 배수관 청소가 바람직하며 향후, 지속적인 누수 발생시 실링 보수 실시가 필요함 •배수관 길이 부족은 하부구조의 표면열화로 내구성 저하를 유발하므로 하부구조의 내구성 확보를 위해 배수관 길이 연장이 필요함
방호벽 및 중앙분리대	•수평 및 수직균열, 보수부 재균열, 박락, 파손, 방호벽 단차 등이 조사됨	•방호벽 및 중앙분리대의 기능 및 내구성 확보를 위해 파손, 박리 손상은 단면보수를 실시하고 0.3mm이상 균열 손상은 주입보수, 0.2mm이하 균열은 표면처리 실시가 바람직함 •방호벽 단차발생은 공용년수를 고려할 때 손상진행이 수렴된 것으로 판단되므로 현 상태에 대해 주의관찰

2) 기 정밀점검(2013년) 결과와의 비교

【표 3.5.2】 기 정밀점검(2013년) 결과와의 비교(대구)

구 분	2013년 정밀점검 결과	금회 진단결과	비 고
바닥판	•종·횡방향 균열, 망상균열, 백태, 물끓기흙 미제거 등이 조사됨	•금회 근접조사에 의해 상부 바닥판에서 횡균열, 망상균열 등이 추가로 다수 조사됨	
PSC Beam	•미세균열, 망상균열, 국부적인 파손 등이 조사됨	•거더 단부측 미세균열에 대해 일부 보수가 이루어진 상태이나, 시공초기 미세균열이 금회 추가로 조사됨	
가로보 및 세로보	•균열, 재료분리, 들뜸 등	•기 조사된 들뜸부에 대해 일부 보수가 이루어진 상태이나, 들뜸 및 보수 미흡에 의한 보수부 들뜸, 시공초기 미세균열이 추가로 조사됨	
교대	•누수오염	•신축이음장치(A1)누수에 의해 누수오염이 다소 증가된 것으로 조사됨	
교각	•균열, 망상균열, 누수오염, 국부적인 파손, 재료분리 등이 조사됨	•기 조사된 균열부에 대해 일부 보수가 이루어진 상태이나 금회 근접조사에 의해 균열 및 망상균열 등이 추가로 다수 조사됨	
교량받침	•받침Plate 녹발생, 고무재 들뜸, 몰탈 균열 및 국부적인 파손 등이 조사됨 •교량받침의 신축여유량에는 문제가 없는 것으로 평가됨	•받침 정비 및 Plate 재도장이 이루어진 상태로 확인됨 •교량받침의 가동여유량은 설계기준온도에 따른 최대 신장여유량 및 동절기 최대 신축여유량을 확보하고 있는 것으로 평가됨	
신축이음	•신축이음 본체 유간부 토사퇴적, 후타재 균열, 국부적인 파손 등이 조사됨 •A2 신축이음장치는 설계기준온도에 따른 최대 신장여유량이 다소 부족한 상태임	•대부분 기 조사된 손상이며, 신축이음부 누수(A1, P12)가 추가로 조사됨 •금회 신축이음장치 가동여유량 검토결과, 교대A2 신축이음장치는 설계기준온도에 따른 최대 신장여유량이 부족한 상태로 평가됨	
교면포장	•라벨링, 아스콘 패임, 파손 등의 손상이 조사됨	•아스콘 패임에 대해 일부 보수가 실시된 상태이나, 공용기간 증대, 빈번한 중차량 통행 등에 의해 라벨링 손상 증가 및 아스콘 균열 등의 손상이 추가로 조사됨	
기타부재	•배수시설 : 배수관 연결핀 탈락, 배수관 연결 불량, 배수관 연결부 누수 등 •방호벽 및 중앙분리대 : 균열, 망상균열, 백태, 파손 등이 조사됨	•배수시설 : 대부분 기 손상이며, 배수시설에 대해 일부 보수가 이루어졌으나, 공용기간 증가에 의해 손상이 증가된 것으로 조사됨 •방호벽 : 대부분 기 조사된 손상이며, 균열은 다소 증가된 것으로 조사됨	
검토의견	•기 점검(2013년)과 비교 결과, 교면포장, PSC Beam, 교량받침, 교대 및 교각부에 발생된 손상은 일부 보수가 이루어진 것으로 확인되었으나, 공용기간 증가 및 금회 근접조사에 의해 기 점검(2013년) 대비 바닥판 하면, 교각부 등의 균열 및 망상균열, 포장면 라벨링 등의 손상이 추가로 다수 조사됨		

나. 부산방향

1) 금회 진단 외관조사 결과요약

【표 3.5.3】 외관조사 결과요약(부산)

구 분	주요결함 및 외관조사 결과	검토의견
바닥판	• 망상균열 중 · 횡방향 균열, 누수/백태, 철재노출, 박락 등이 조사됨	• 조사된 균열은 비구조적 균열로 균열폭이 작고 경미하나 내구성 확보를 위해 표면처리가 필요함 • 누수/백태, 콘크리트 파손 손상은 미관 및 내구성 확보를 위해 누수/백태 손상에 대해 표면처리를 실시하고, 콘크리트 파손 손상에 대해 단면보수가 바람직함
	• 종조인트부 누수, 방호벽/슬래브 접속 이음부 누수 등이 조사됨	• 상 · 하행선 종조인트 유간부 누수는 공용기간 증가에 따른 추가 손상 발생 가능성이 높아 교량의 내구성 확보를 위해 유간부 실링처리가 바람직하며, 방호벽 및 바닥판 접속 이음부 누수는 지속적인 손상 증대가 우려되므로 상부 포장층 일부 구간 절개 후 충전 및 주입보수가 필요함
PSC Beam	• 0.1mm이하 균열 및 망상균열, 재료분리, 파손 등	• 조사된 균열은 비구조적 균열로 구조물의 내구성 확보를 0.1mm이하 균열은 표면처리 실시가 바람직하며, 재료분리, 파손 등의 손상은 공용증가에 따라 손상 확대가 우려되므로 단면보수 실시가 필요함
가로보	• 0.3mm이하 균열, 재료분리, 들뜸/박락, 보수부 들뜸 등이 조사됨	• 조사된 균열은 비구조적 균열로 구조물의 내구성 확보를 위해 0.3mm이상 균열은 주입보수를 실시하고, 0.2mm이하 균열은 표면처리 실시가 바람직하며, 들뜸/박락, 보수부 들뜸 손상은 공용증가에 따라 손상 확대가 우려되므로 들뜸부 제거 후 단면보수 실시가 필요함
교대	• 균열, 누수오염 • 법면보호블럭 이격 등의 손상이 조사됨	• 조사된 균열은 비구조적 균열로 구조물의 내구성 확보를 위해 표면처리 보수가 바람직하며, 누수 오염은 신축이음부의 누수로 인해 발생하는 손상으로 신축이음장치 교체 및 표면처리가 바람직함 • 법면보호블럭 이격은 법면부 지반침하에 의한 손상이나 손상정도가 경미하여 주의관찰이 바람직함

【표 3.5.3】외관조사 결과요약(부산, 계속)

구 분	주요결함 및 외관조사 결과	검토의견
교각	•망상균열, 균열, 균열/들뜸, 들뜸/박락, 박락, 파손, 박락, 재료분리, 이물질(페 콘크리트) 퇴적, 누수/표면오염 등	•조사된 균열은 비구조적 균열로 구조물의 내구성 확보를 위해 0.3mm이상 균열은 주입보수를 실시 하고, 0.2mm이하 균열은 표면처리 실시가 필요함 •균열/들뜸, 들뜸/박락, 박락, 파손, 박락, 재료분리 손상은 공용년수 증가에 따른 손상확대가 우려되 므로 단면보수 실시가 바람직하며, 이물질(페 콘 크리트) 퇴적은 원활한 유지관리를 위해 이물질 제거 및 청소가 바람직함 •누수/표면 오염부는 배수관 길이 부족에 의한 것 으로 배수관 길이 연장이 필요하며, 그 외 손상은 상부 신축이음부를 통한 누수로 하부구조의 열화 방지를 위해 단계적으로 신축이음장치 교체 시공 이 바람직함
교량받침	•받침Plate 도장박리 및 녹발생 •받침Plate 들뜸	•받침Plate 도장박리 및 녹발생은 내구성 및 건전 성 확보를 위해 재도장 실시가 필요하며, 받침 Plate 들뜸은 손상정도가 경미하고 받침 기능발휘 에 문제가 없어 주의관찰이 바람직함
	•받침몰탈 균열(0.2mm이하), 받침 콘크리 트 균열(0.2mm이하), 파손	•받침 콘크리트 균열은 온도 및 건조수축에 의한 0.2mm이하 균열로 표면처리가 바람직하며, 받침 콘크리트 파손은 내구성 확보를 위해 단면보수가 필요함
	•스토퍼 간섭	•공용기간 동안 추가 손상이 발생되지 않고 받침 장치 및 구조물에 미치는 영향이 미미하여 주의 관찰이 바람직함
신축이음	•신축이음장치 누수(A1, P6, P9, P12)	•신축이음부 누수는 유지보수 이력조사 결과 보수 이력이 없고 10년 정도 공용된 점을 고려할 때, 신축이음장치 교체로 구조물의 건전성을 확보하 는 것이 바람직한 것으로 판단됨
	•차수판 앵커볼트 탈락/폴립 •본체 유간부 토사퇴적	•차수판의 건전성 확보를 위해 재설치가 바람직하 며, 유간부 토사퇴적은 신축거동 제한으로 구조물 에 영향을 미칠 수 있어 주기적인 청소가 필요함
	•후타재 균열(0.2mm이하)	•급속시공 및 조기차량 통행 등 제한적 시공여건 에 의해 발생된 손상으로 손상정도가 경미하여 주의관찰이 바람직함
	•중조인트부 누수 등이 조사됨	•중분대 중 조인트 이격부를 통한 하부누수가 조 사되어 하부구조의 내구성 확보를 위해 중 조인 트 실링 보수가 바람직함

【표 3.5.3】외관조사 결과요약(부산, 계속)

구 분	주요결함 및 외관조사 결과	검토의견
교면포장	•부분적인 아스콘 패임, 라벨링, 포장면/후타재 접속부 이격 등이 조사됨	•교면포장은 주기적인 보수작업으로 주행성을 크게 저해할 만한 손상은 조사되지 않았음 •아스콘 패임은 손상정도가 경미하나, 포장층내 우수 침투, 차량하중의 반복적인 재하, 충격작용으로 손상확대 가능성이 있으므로 차량의 주행성 및 내구성 증진을 위해 보수 실시가 바람직하며, 기타 손상은 손상확대 여부를 관찰하고 포장 보수 계획 수립 후 적절한 시기에 보수 실시가 바람직함
배수시설	•전반적으로 양호한 상태이나, 배수구 막힘, 배수구 덮개 파손, 배수관 이음부 누수, 배수관 연결고리/연결재 탈락, 배수관 길이부족 등이 조사됨	•배수관 막힘은 체수 발생으로 교통사고 유발 가능성이 있고, 우수침투로 바닥판의 내구성 저하가 우려되므로 주기적인 청소 실시가 바람직하며, 배수구 덮개 파손은 배수관 내의 이물질 유입 방지를 위해 재설치가 필요함 •배수관 연결고리/연결재/연결볼트 탈락은 하부구조 이용자의 안전을 위해 재설치가 바람직하며, 이음부 누수는 이물질 퇴적에 의한 손상 가능성이 높아 배수관에 대해 청소 실시가 필요함 •배수관 길이 부족은 하부구조의 표면열화로 내구성 저하를 유발하므로 하부구조의 내구성 확보를 위해 배수관 길이 연장이 바람직함
방호벽 및 중앙분리대	•수평 및 수직균열, 보수부 재균열, 백태 등이 조사됨	•내구성 확보를 위해 0.3mm이상 균열은 주입보수를 실시하고, 0.2mm이하 균열 및 백태 손상은 표면처리 실시가 바람직함

2) 기 정밀점검(2013년) 결과와의 비교

【표 3.5.4】 기 정밀점검(2013년) 결과와의 비교(부산)

구 분	2013년 정밀점검 결과	금회 진단결과	비 고
바닥판	•중·횡방향 균열, 망상균열, 백태, 국부적인 파손 등이 조사됨	•금회 근접조사에 의해 상부 바닥판에서 횡균열, 망상균열 등이 추가로 다수 조사됨	
PSC Beam	•미세균열, 국부적인 파손 등이 조사됨	•거더 단부측 미세균열에 대해 일부 보수가 이루어진 상태이나, 시공초기 미세균열이 금회 추가로 조사됨	
가로보 및 세로보	•균열, 들뜸 등	•기 조사된 들뜸부에 대해 일부 보수가 이루어진 상태이나, 들뜸 및 보수미흡에 의한 보수부 들뜸, 시공초기 미세균열이 추가로 조사됨	
교대	•균열(0.2mm이하), 누수오염 등	•기 조사된 균열부에 대해 보수가 이루어진 상태이나, 시공초기 미세균열이 추가로 조사되었고, 신축이음장치(A1) 누수에 의해 누수오염이 다소 증가된 것으로 조사됨	
교각	•균열, 망상균열, 국부적인 파손 등이 조사됨	•기 조사된 균열부에 대해 일부 보수가 이루어진 상태이나 금회 근접조사에 의해 균열 및 망상균열 등이 추가로 다수 조사되었으며, 신축이음장치(P6, P8)누수에 의해 누수오염이 증가된 것으로 조사됨	
교량받침	•받침Plate 녹발생, 고무재 들뜸 및 밀림, 몰탈 균열 등이 조사됨 •교량받침의 신축여유량에는 문제가 없는 것으로 평가됨	•받침 정비 및 Plate 재도장이 이루어진 상태로 확인됨 •교량받침의 가동여유량은 설계기준에 따른 최대 신장여유량 및 동절기 최대 신축여유량을 확보하고 있는 것으로 평가됨	
신축이음	•신축이음 본체 유간부 토사퇴적, 후타재 균열 등이 조사됨 •신축이음은 모두 신장여유량을 확보하고 있는 것으로 평가됨	•대부분 기 조사된 손상이며, 신축이음부 누수(A1, P6, P9, A2)가 추가로 조사됨 •신축이음은 모두 신장여유량을 확보하고 있는 것으로 평가됨	
교면포장	•라벨링, 아스콘 패임, 보수부 밀림 등의 손상이 조사됨	•아스콘 패임에 대해 일부 보수가 실시된 상태이나, 공용기간 증대, 빈번한 중차량 통행 등에 의해 라벨링 손상이 증가된 것으로 조사됨	
기타부재	•배수시설 : 배수구 막힘, 배수관 연결핀 및 연결재 탈락, 배수관 연결부 누수 등 •방호벽 및 중앙분리대 : 균열, 백태 등이 조사됨	•배수시설 : 대부분 기 손상이며, 배수시설에 대해 일부 보수가 이루어졌으나, 공용기간 증가에 의해 손상이 증가된 것으로 조사됨 •방호벽 및 중앙분리대 : 대부분 기 조사된 손상이며, 균열 은 다소 증가된 것으로 조사됨	
검토의견	•기 점검(2013년)과 비교 결과, 교면포장, PSC Beam, 교량받침, 교대 및 교각부에 발생된 손상은 일부 보수가 이루어진 것으로 확인되었으나, 공용기간 증가 및 금회 근접조사에 의해 기 점검(2013년) 대비 바닥판 하면, 교각부 등의 균열 및 망상균열, 포장면 라벨링 등의 손상이 추가로 다수 조사됨		

3.5.2 현장시험 결과 요약

가. 대구방향

1) 금회('15년) 진단 현장시험 결과 요약

【표 3.5.5】 금회('15년) 진단 현장시험 결과 요약(대구)

시험명	시 험 위 치		시 험 결 과				비 고
비파괴 강도 (MPa)	부재	시험종류	추정강도(A)	설계기준강도(B)		A/B×100(%)	
	상부구조 (바닥판하면)	반발경도법	27.4~30.4	27.0		101 ~ 113	
		초음파속도법	27.1~30.1			100 ~ 111	
	상부구조 (PSC BEAM)	반발경도법	44.6~47.6	40.0		112 ~ 119	
		초음파속도법	40.3~43.6			101 ~ 109	
	하부구조 (교대, 교각)	반발경도법	24.4~26.9	24.0		102 ~ 112	
		초음파속도법	24.3~27.2			101 ~ 113	
검토의견			■ 설계기준강도 대비 100%이상으로 공용년수 경과에 따른 콘크리트강도 저하는 없는 것으로 판단됨.				
철근탐사 (mm)	부재		철근종류	측정치		설계치	
				배근간격	피복두께	배근간격	피복두께
	상부구조	바닥판 하면	횡방향철근	119~129	37~44	125	32
			종방향철근	140~157	47~61	150	48
		PSC BEAM	종방향철근	160~188	57~80	188.6	48
			띠철근	180~393	36~49	197.7~392.2	32
	하부구조 (교대, 교각)	교대	수직철근	160~238	95~130	150, 250	85.5
			수평철근	195	129~145	200	109.5, 114.5
		교각 코핑부	수직철근	147~298	85~111	150, 300	92
			수평철근	155~305	94~126	150~300	108
		교각 기둥부	수직철근	154~167	72~110	150	106.5
			띠철근	146~163	67~98	150	93.5
검토의견			■ 전반적으로 철근간격 및 피복두께가 설계치와 근사함.				
탄산화 잔여깊이 (mm)	부재		탄산화깊이	피복두께	잔여깊이	평가	잔존수명
	상부구조	바닥판, PSC Beam	0.3~2.2	38~43	37.7~41.5	a	100년 이상
	하부구조	교대, 교각	9.5~15.2	95~111	81.4~100.6	a	100년 이상
	검토의견			■ 탄산화 잔여깊이가 30mm이상인 “a” 로 평가되며, 탄산화로 인한 내구성 저하 가능성은 없는 것으로 검토됨.			
염화물 함유량	부재		Cl ⁻ (%)	Cl ⁻ (kg/m ³)		평가	
	상부구조	바닥판하면	0.0111~0.0156	0.251~0.353		a~b	
	하부구조	교대, 교각	0.0148~0.0332	0.334~0.728		b	
	검토의견			■ 염화물이 함유되어 있으나, 부식발생 가능성 낮은 상태인 “a” 로 평가됨			
균열 깊이 (mm)	부재		균열폭	균열깊이		피복두께	
	상부구조	PSC I	0.2	33.1		41	
	하부구조	교각	0.3	106.9		93.5	
	검토의견			■ 균열심도가 철근피복두께를 초과하거나 근접한 것으로 측정되었으며, 내구성확보 차원의 보수가 필요한 것으로 판단됨			

2) 기 점검('13년)결과 비교

【표 3.5.6】 현장시험 기 점검('13년)결과 비교(대구)

시험명	시 험 위 치		시 험 결 과			비 고
비파괴 강도 (MPa)	시험종류	부재	'13년 정밀점검	금회('15년) 정밀안전진단	설계기준강도	
	반발경도법	PSC BEAM	41.1~43.8	44.6~47.6	40.0	
		하부구조	24.9~27.4	24.4~26.9	24.0	
	검토의견		■ 설계기준강도 대비 100%이상으로 공용년수 경과에 따른 콘크리트강도 저하는 없는 것으로 판단됨. ■ 기 정밀점검('13년)과 비교·분석한 결과, 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 전반적으로 공용기간 경과에 따른 콘크리트 구조물에 강도저하는 없는 것으로 판단됨.			
탄산화 잔여깊이 (mm)	부재		'13년 정밀점검	금회('15년) 정밀안전진단	평가	
	상부구조		5.0 ~ 7.0	0.3 ~ 2.2	a	
	하부구조		15.0 ~ 19.0	9.5 ~ 16.4	a	
	검토의견		■ 탄산화 잔여깊이가 30mm이상인 “a” 로 평가되며, 탄산화로 인한 내구성 저하 가능성은 없는 것으로 검토됨. ■ 기 정밀점검('13년)과 비교·분석한 결과, 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 전반적으로 공용기간 경과에 따른 탄산화의 급격한 진전은 없는 것으로 판단됨.			

나. 부산방향

1) 금회('15년) 진단 현장시험 결과 요약

【표 3.5.7】 금회('15년) 진단 현장시험 결과 요약(부산)

시험명	시 험 위 치		시 험 결 과				비 고	
비파괴 강도 (MPa)	부재	시험종류	추정강도(A)	설계기준강도(B)	A/B×100(%)			
	상부구조 (바닥판하면)	반발경도법	27.3~30.1	27.0	101 ~ 111			
		초음파속도법	27.3~28.6		101 ~ 106			
	상부구조 (PSC BEAM)	반발경도법	44.1~47.5	40.0	110 ~ 119			
		초음파속도법	40.7~44.3		102 ~ 111			
	하부구조 (교대, 교각)	반발경도법	25.6~26.9	24.0	107 ~ 112			
		초음파속도법	24.6~26.5		103 ~ 110			
검토의견			■ 설계기준강도 대비 100%이상으로 공용년수 경과에 따른 콘크리트강도 저하는 없는 것으로 판단됨.					
철근탐사 (mm)	부재		철근종류	측정치		설계치		
				배근간격	피복두께	배근간격	피복두께	
	상부구조	바닥판 하면	횡방향철근	119~126	40~45	125	32	
			종방향철근	137~158	48~60	150	48	
		PSC BEAM	종방향철근	176~189	54~77	188.6	48	
			띠철근	198~385	33~52	200~392.2	32	
	하부구조 (교대, 교각)	교대	수직철근	145~258	116~140	150, 250	85.5, 90.5	
			수평철근	198~200	152~162	200	109.5, 114.5	
		교각 코평부	수직철근	147~298	93~103	150, 300	92	
			수평철근	205~250	111~130	200, 250	108	
		교각 기둥부	수직철근	141~171	85~111	150	106.5	
			띠철근	146~153	71~104	150	93.5	
	검토의견			■ 전반적으로 철근간격 및 피복두께가 설계치와 근사함.				
	탄산화 잔여깊이 (mm)	부재		탄산화깊이	피복두께	잔여깊이	평가	잔존수명
상부구조		바닥판, PSC Beam	0.7~4.2	41~52	38.1~47.8	a	100년 이상	
하부구조		교대, 교각	10.3~14.3	88~116	73.7~105.7	a	100년 이상	
검토의견			■ 탄산화 잔여깊이가 30mm이상인 “a” 로 평가되며, 탄산화로 인한 내구성 저하 가능성은 없는 것으로 검토됨.					
염화물 함유량	부재		Cl ⁻ (%)	Cl ⁻ (kg/m ³)		평가		
	상부구조	바닥판하면	0.0107~0.0121	0.242~0.273		a		
	하부구조	교대, 교각	0.0129~0.0141	0.291~0.319		a~b		
	검토의견			■ 염화물이 함유되어 있으나, 부식발생 가능성 낮은 상태인 “a” 로 평가됨				
균열 깊이 (mm)	부재		균열폭	균열깊이		피복두께		
	하부구조	교각	0.3	84.6~114.3		92~93.5		
	검토의견			■ 균열심도가 철근피복두께를 초과하거나 근접한 것으로 측정되었으며, 내구성확보 차원의 보수가 필요한 것으로 판단됨				

2) 기 점검('13년)결과 비교

【표 3.5.8】 현장시험 기 점검('13년)결과 비교(부산)

시험명	시 험 위 치		시 험 결 과			비 고
비파괴 강도 (MPa)	시험종류	부재	'13년 정밀점검	금회('15년) 정밀안전진단	설계기준강도	
	반발경도법	PSC BEAM	41.4~43.8	44.1~47.5	40.0	
		하부구조	24.6~27.5	25.6~26.9	24.0	
	검토의견		■ 설계기준강도 대비 100%이상으로 공용년수 경과에 따른 콘크리트강도 저하는 없는 것으로 판단됨. ■ 기 정밀점검('13년)과 비교·분석한 결과, 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 전반적으로 공용기간 경과에 따른 콘크리트 구조물에 강도저하는 없는 것으로 판단됨.			
탄산화 잔여깊이 (mm)	부재		'13년 정밀점검	금회('15년) 정밀안전진단	평가	
	상부구조		4.0 ~ 5.0	0.7 ~ 4.2	a	
	하부구조		17.0 ~ 21.0	10.3 ~ 12.5	a	
	검토의견		■ 탄산화 잔여깊이가 30mm이상인 “a” 로 평가되며, 탄산화로 인한 내구성 저하 가능성은 없는 것으로 검토됨. ■ 기 정밀점검('13년)과 비교·분석한 결과, 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 전반적으로 공용기간 경과에 따른 탄산화의 급격한 진전은 없는 것으로 판단됨.			

제 4장 시설물의 상태평가

4.1 개 요

4.2 상태평가 항목 및 기준

4.3 상태평가 결과

제 4장 시설물의 상태평가

4.1 개요

시설물의 상태평가는 재료시험 및 외관조사에 의해 시설물의 각 부재로부터 발견된 상태변화(결함, 손상, 열화)를 근거로 하여 「안전점검 및 정밀안전진단 세부지침, 2010. 12」의 상태평가 기준에 따라 실시한다.

정밀안전진단의 상태평가 기준은 시설물의 전체 부재에 대하여 외관조사방도를 작성하여 부재별로 상세히 상태평가를 실시하며, 책임기술자가 시설물 전체에 대한 상태평가 결과를 결정하게 된다.

4.2 상태평가 항목 및 기준

4.2.1 부재별 상태평가 적용범위

부재별 상태평가 기준은 교량의 거더와 가로보를 분리하고, 콘크리트의 탄산화와 염화물에 대한 평가항목을 포함하여 세분화하였으며, 아래의 표와 같이 부재별 상태평가 기준을 부재의 중요도를 감안하여 차등화 함으로써 가능한 한 전체 상태평가 기준과 부합하도록 조정하였다. 교량의 안전에 직접적인 영향을 미치는 바닥판, 거더, 하부구조 및 받침은 평가기준을 a~e로 범위를 적용하고, 내구성에 영향을 미치는 신축이음, 배수시설, 교면포장과 2차부재인 가로보와 세로보는 a~d로 범위를 조정하였다.

【표 4.2.1】 부재별 상태평가 적용 범위

부재의 분류		차등 적용범위
상부구조	바닥판, 거더, 케이블	a, b, c, d, e
	2차부재 (가로보 및 세로보)	a, b, c, d
하부구조	교대 및 교각, 기초, 주탑	a, b, c, d, e
받침	교량받침	a, b, c, d, e
기타부재	신축이음, 난간 및 연석, 배수시설, 교면포장	a, b, c, d
콘크리트 재료	탄산화, 염화물	a, b, c, d

부재별 상태평가는 전체 수량에 대한 손상수량의 비율에 의해 평가하는 정량적 평가와 시설물의 상태에 대한 점검자의 주관적인 의견에 의한 정성적 평가를 동시에 수행하며 정성적 평가 시 점검자에 의한 편차를 줄이기 위해 손상수량 및 손상현황에 대한 정도를 정확히 파악하여야 한다.

4.2.2 구조형식에 따른 부재별 가중치

【표 4.2.2】 구조형식에 따른 일반교량의 부재별 가중치

구분	결합도 평가항목	슬래브 교량	거더교량							라멘교	
			일반 거더교			바닥판·거더 일체형		아치,트러스		거더 없음	거더있음 (복개구조물)
			일반	2차부재 없음	바닥판 없음	강 바닥판	PSC 박스	콘크리트 바닥판	강 바닥판		
상부	바닥판	34	18	18	-	20	20	15		34	20 21
	주 형	-	20	25	37	18	20	23		-	21 23
	2차부재	-	5	-	11	5	3	5		-	5 -
하부	교대/교각	20	13	13	18	13		13		34	22 24
	기초	7	7	7	7	7		7		7	7 7
받침	교량받침	10	9	9	14	9		9		3	3 3
기타	신축이음	10	9	9	-	9		9		3	3 3
	교면포장	7	7	7	-	7		7		7	7 7
	배수시설	3	3	3	-	3		3		3	3 3
	난간/연석	2	2	2	6	2		2		2	2 2
콘크리트	탄산화	상부	2	2	-	-	2	2	-	4	
		하부	2	2	4	4	2	2	4		
	염화물	상부	2	2	-	-	2	2	-	3	
		하부	1	1	3	3	1	1	3		

<해 설>

- 하부구조물이 무근콘크리트로 시공된 경우, 하부구조물의 탄산화 및 염화물항목에 할당된 가중치를 상부구조물의 탄산화 및 염화물항목의 가중치에 포함시킨다.
- 하부구조물은 무근콘크리트, 상부구조물은 강재로 시공된 경우, 상부구조물의 탄산화 및 염화물 항목에 할당된 가중치는 상부구조물의 상태평가항목(바닥판, 거더)의 가중치에 균등배분하고 하부구조물의 탄산화 및 염화물항목에 할당된 가중치는 하부구조물(교대/교각)의 가중치에 포함시킨다.
- 기타시설물(신축이음, 교면포장, 배수시설, 난간/연석)이 없는 경우, 기타시설물에 할당된 가중치는 바닥판의 가중치에 포함시킨다.
- 기초에 대한평가가 수행되지 않았을 경우, 기초에 할당된 가중치는 교대/교각의 가중치에 포함시킨다.

4.2.3 상태평가 결과 결정

가. 경간(지점)별 부재 상태평가 산정

- 1) 개별부재에서 발견된 결함 및 손상에 대하여 평가한 후 각 상태평가 결과 중 최저값을 개별부재 상태평가 결과로 산정한다.
- 2) 한 경간 내에서 여러 부재가 있을 경우는 각 부재의 상태평가 기준 중 최저값을 경간(지점) 상태평가 결과로 산정한다.
- 3) 복개구조물은 바닥판의 장변방향으로 경간을 구분하고, 1경간의 길이는 약50m 범위 또는 신축이음부를 경계로 경간을 구분하는 것으로 한다.


나. 전체 시설물의 상태평가 결과 결정

구조형식이 같은 부재에 대해 부재별로 평균하여 부재 상태평가를 결정한 후 구조형식에 따른 부재별 가중치를 적용하여 환산 결함도 점수를 구한다.

환산 결함도 점수는 시설물 전체의 상태평가 결과를 산정하기 위한 기준 값이며, 【표 4.2.3】의 결함도 점수 범위에 따른 기준을 적용하여 시설물 전체에 대한 상태평가 결과를 구한다.

【표 4.2.3】 결함도 점수 범위에 따른 기준

기준	A	B	C	D	E
결함도 지수	0.10	0.20	0.40	0.70	1.00
결함도 범위	$0 \leq \chi < 0.13$	$0.13 \leq \chi < 0.26$	$0.26 \leq \chi < 0.49$	$0.49 \leq \chi < 0.79$	$0.79 \leq \chi$

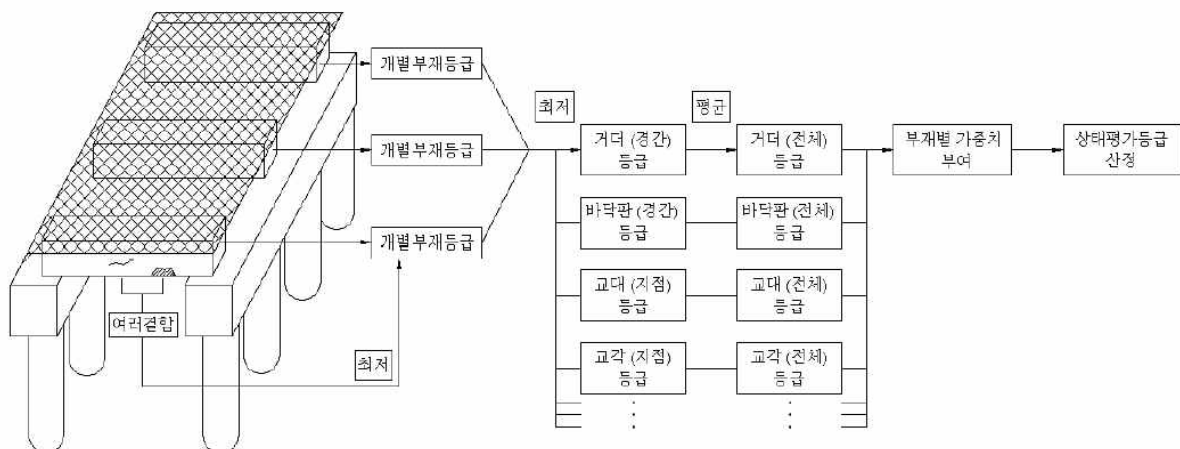

【그림 4.2.1】 전체 교량의 상태평가 결과 산정 방법

4.3 상태평가 결과

4.3.1 대구방향

가. 각 부재별 상태평가 결과

1) 콘크리트 바닥판

- 콘크리트 바닥판에 대한 상태평가 결과 ‘a~c’로 평가되었다.
- 분석결과, 균열은 S1경간에서 0.3mm 균열(백태)이 조사되어 ‘c’로 평가되었고, 그 외 경간은 다수의 구간에서 0.2mm이하 균열이 발생되어 ‘b’로 평가되었으며, 열화 및 손상은 일부 경간에 표면손상면적이 2%미만으로 조사되어 ‘b’로 평가되었다.

【표 4.3.1】 콘크리트 바닥판 상태평가 결과(대구)

구분	부재 면적 (㎡)	1방향 균열				2방향 균열				열화 및 손상				평가 결과
		균열폭 (mm)		균열율 (%)		균열폭 (mm)		균열율 (%)		표면 손상면적 (%)		철근부식 손상면적 (%)		
S1	249.26	0.3이하	c	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	c
S2	247.36	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S3	249.26	0.2이하	b	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	b
S4	249.26	0.2이하	b	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	b
S5	247.36	0.2이하	b	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	b
S6	249.26	0.2이하	b	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	b
S7	249.26	0.2이하	b	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	b
S8	247.36	0.2이하	b	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	b
S9	249.26	0.2이하	b	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	b
S10	249.26	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S11	247.36	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S12	249.26	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S13	249.26	0.2이하	b	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	b
S14	247.36	0.2이하	b	-	a	-	a	-	a	1.31	b	-	a	b
S15	249.26	0.2이하	b	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	b
S16	249.26	-	a	-	a	-	a	-	a	0.07	b	-	a	b
S17	247.36	0.2이하	b	-	a	-	a	-	a	0.08	b	-	a	b
S18	249.26	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S19	249.26	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S20	247.36	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S21	249.26	0.2이하	b	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	b
S22	249.26	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S23	247.36	0.2이하	b	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	b
S24	249.26	0.2이하	b	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	b

2) 프리스트레스 콘크리트 거더

- 프리스트레스 콘크리트 거더에 대한 상태평가 결과 ‘a~c’로 평가되었다.
- 분석결과, 균열은 S3경간에서 0.2mm 균열이 조사되어 ‘c’로 평가되었고, 그 외 다수의 경간에서 0.1mm이하 균열이 발생되어 ‘b’로 평가되었으며, 열화 및 손상은 일부 경간에 표면손상면적이 2%미만으로 조사되어 ‘b’로 평가되었다.

【표 4.3.2】 프리스트레스 거더 상태평가 결과(대구)

구분	부재 면적 (㎡)	균열				열화 및 손상				평가 결과
		균열폭 (mm)		횡균열		표면 손상면적 (%)		철근부식 손상면적 (%)		
S1	760.54	0.1이하	b	-	a	0.01	b	-	a	b
S2	757.06	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S3	760.54	0.2이하	c	-	a	-	a	-	a	c
S4	760.54	0.1이하	b	-	a	0.01	b	-	a	b
S5	757.06	0.1이하	b	-	a	0.01	b	-	a	b
S6	760.54	0.1이하	b	-	a	0.01	b	-	a	b
S7	760.54	0.1이하	b	-	a	-	a	-	a	b
S8	757.06	0.1이하	b	-	a	0.01	b	-	a	b
S9	760.54	0.1이하	b	-	a	-	a	-	a	b
S10	760.54	0.1이하	b	-	a	0.01	b	-	a	b
S11	757.06	-	a	-	a	0.01	b	-	a	b
S12	760.54	0.1이하	b	-	a	-	a	-	a	b
S13	760.54	0.1이하	b	-	a	-	a	-	a	b
S14	757.06	0.1이하	b	-	a	-	a	-	a	b
S15	760.54	0.1이하	b	-	a	0.01	b	-	a	b
S16	760.54	0.1이하	b	-	a	-	a	-	a	b
S17	757.06	0.1이하	b	-	a	-	a	-	a	b
S18	760.54	-	a	-	a	0.01	b	-	a	b
S19	760.54	0.1이하	b	-	a	-	a	-	a	b
S20	757.06	0.1이하	b	-	a	0.11	b	-	a	b
S21	760.54	0.1이하	b	-	a	0.01	b	-	a	b
S22	760.54	0.1이하	b	-	a	0.10	b	-	a	b
S23	757.06	0.1이하	b	-	a	-	a	-	a	b
S24	760.54	0.1이하	b	-	a	0.02	b	-	a	b

3) 콘크리트 가로보

- 콘크리트 가로보에 대한 상태평가 결과 ‘a~c’로 평가되었다.
- 분석결과, 균열은 S8, S11, S18경간에서 0.3mm 균열이 조사되어 ‘c’로 평가되었고, 그 외 다수의 경간에서 0.2mm이하 균열이 발생되어 ‘b’로 평가되었다. 또한, 열화 및 손상은 표면손상면적이 2%이상, 10%미만으로 조사된 경간은 ‘c’로, 2%이하는 ‘b’로 평가되었으며, 철근부식면적이 2%미만인 S19경간에 대하여 ‘c’로 평가되었다.

【표 4.3.3】 콘크리트 가로보 상태평가 결과(대구)

구분	부재 면적 (㎡)	균열		열화 및 손상				평가 결과
		균열폭 (mm)		표면 손상면적 (%)		철근부식 손상면적 (%)		
S1	58.59	0.2이하	b	0.65	b	-	a	b
S2	63.88	-	a	2.07	c	-	a	c
S3	58.59	-	a	2.27	c	-	a	c
S4	58.59	0.2이하	b	0.77	b	-	a	b
S5	63.88	0.2이하	b	7.72	c	-	a	c
S6	58.59	0.2이하	b	1.43	b	-	a	b
S7	58.59	0.2이하	b	0.44	b	-	a	b
S8	63.88	0.3이하	c	2.29	c	-	a	c
S9	58.59	0.2이하	b	0.14	b	-	a	b
S10	58.59	-	a	2.87	c	-	a	c
S11	63.88	0.3이하	c	9.63	c	-	a	c
S12	58.59	0.2이하	b	7.83	c	-	a	c
S13	58.59	-	a	1.95	b	-	a	b
S14	63.88	-	a	6.34	c	-	a	c
S15	58.59	0.2이하	b	4.42	c	-	a	c
S16	58.59	-	a	1.14	b	-	a	b
S17	63.88	-	a	7.15	c	-	a	c
S18	58.59	0.3이하	c	7.48	c	-	a	c
S19	58.59	-	a	2.88	c	0.17	c	c
S20	63.88	-	a	5.06	c	-	a	c
S21	58.59	0.2이하	b	4.80	c	-	a	c
S22	58.59	0.2이하	b	1.96	b	-	a	b
S23	63.88	0.2이하	b	0.94	b	-	a	b
S24	58.59	0.2이하	b	1.47	b	-	a	b

4) 교대 및 교각

① 콘크리트 교대

- 교대에 대한 상태평가 결과 ‘a~b’로 평가되었다.
- 분석결과, 0.2mm이하의 균열이 발생되어 ‘b’로, 열화 및 손상은 표면손상면적이 2%미만으로 ‘b’로 평가되었다.

【표 4.3.4】콘크리트 교대 상태평가 결과(대구)

구분	부재 면적 (㎡)	균열, 변위				열화 및 손상				평가 결과
		균열폭 (mm)		변위		표면 손상면적 (%)		철근부식 손상면적 (%)		
A1	219.50	0.2이하	b	-	a	5.27	b	-	a	b
A2	171.34	-	a	-	a	-	a	-	a	a

② 콘크리트 교각

- 교각에 대한 상태평가 결과 ‘b~c’로 평가되었다.
- 분석결과, P20 교각은 0.3mm의 균열이 조사되어 ‘c’로, 그 외의 교각은 전체적으로 0.2mm이하의 균열이 조사되어 ‘b’로 평가되었다. 또한, 열화 및 손상은 표면손상면적이 2%이상 10%미만으로 조사된 P12 교각은 ‘c’로, 2%이하의 일부 교각에 대해서는 ‘b’로 평가되었다.

【표 4.3.5】콘크리트 교각 상태평가 결과(대구)

구분	부재 면적 (㎡)	균열, 변위				열화 및 손상				평가 결과
		균열폭 (mm)		변위		표면 손상면적 (%)		철근부식 손상면적 (%)		
P1	355.00	0.2이하	b	-	a	-	a	-	a	b
P2	320.51	0.2이하	b	-	a	0.70	b	-	a	b
P3	326.42	0.2이하	b	-	a	0.77	b	-	a	b
P4	332.33	0.2이하	b	-	a	-	a	-	a	b
P5	338.24	0.2이하	b	-	a	-	a	-	a	b
P6	344.16	0.2이하	b	-	a	1.62	b	-	a	b
P7	350.07	0.2이하	b	-	a	-	a	-	a	b
P8	355.98	0.2이하	b	-	a	-	a	-	a	b
P9	361.89	0.2이하	b	-	a	0.97	b	-	a	b
P10	367.81	0.2이하	b	-	a	-	a	-	a	b
P11	387.51	0.2이하	b	-	a	0.27	b	-	a	b
P12	379.63	0.2이하	b	-	a	2.89	c	-	a	b

【표 4.3.5】콘크리트 교각 상태평가 결과(대구, 계속)

구분	부재 면적 (㎡)	균열, 변위				열화 및 손상				평가 결과
		균열폭 (mm)		변위		표면 손상면적 (%)		철근부식 손상면적 (%)		
P13	385.54	0.2이하	b	-	a	-	a	-	a	b
P14	418.06	0.2이하	b	-	a	-	a	-	a	b
P15	416.09	0.2이하	b	-	a	-	a	-	a	b
P16	422.00	0.2이하	b	-	a	-	a	-	a	b
P17	427.92	0.2이하	b	-	a	0.02	b	-	a	b
P18	434.81	0.2이하	b	-	a	0.11	b	-	a	b
P19	439.74	0.2이하	b	-	a	-	a	-	a	b
P20	433.83	0.3이하	c	-	a	0.01	b	-	a	c
P21	436.78	0.2이하	b	-	a	0.23	b	-	a	b
P22	415.11	0.2이하	b	-	a	-	a	-	a	b
P23	421.02	0.2이하	b	-	a	-	a	-	a	b

5) 기초

- 기초에 대한 상태평가 결과, 기초가 노출되어 있지 않는 상태로 점검불가인 ‘q’로 평가되었다.

【표 4.3.6】기초 상태평가 결과(대구)

구분	기초(직접, 말뚝, 케이슨) 손상				지반의 안정성				평가 결과
	균열폭 (mm)		단면손상 (파손, 철근노출 등)		세굴 여부		침하 (mm)		
P1	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P2	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P3	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P4	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P5	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P6	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P7	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P8	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P9	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P10	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P11	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P12	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P13	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q

【표 4.3.6】 기초 상태평가 결과(대구, 계속)

구분	기초(직접, 말뚝, 케이슨) 손상				지반의 안정성				평가 결과
	균열폭 (mm)		단면손상 (파손, 철근노출 등)		세굴 여부		침하 (mm)		
P14	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P15	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P16	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P17	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P18	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P19	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P20	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P21	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P22	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P23	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q

6) 교량받침

- 교량받침에 대한 상태평가 결과, ‘a~b’로 평가되었다.
- 본 받침은 탄성받침으로 본체는 전반적으로 양호하나, 일부 받침에서 Plate의 도장박리 및 녹발생이 조사되어 ‘b’로 평가되었으며, 받침 몰탈 및 콘크리트는 0.2mm이하의 균열, 경미한 재료분리 및 들뜸이 조사되어 ‘b’로 평가되었다.
- 또한, 일부 받침의 경우 Plate의 들뜸이 조사되어 ‘d’로 평가함이 마땅하나 본 손상은 받침 끝단부에 국한된 경미한 결함으로 받침의 기능 발휘에는 문제가 없는 것으로 판단되 는바 향후 지속적인 주의 관찰토록 책임기술자의 판단하에 ‘b’로 상향하여 평가하였다.

【표 4.3.7】 교량받침 상태평가 결과(대구)

구분	받침 본체				받침 콘크리트				평가 결과
	탄성받침		강재받침		균열폭(mm)		박리, 탈락, 파손 등		
A1	Plate 녹발생	b	-	-	-	a	-	a	b
P1	-	a	-	-	0.2이하	b	-	a	b
P2	-	a	-	-	0.2이하	b	-	a	b
P3	-	a	-	-	0.2이하	b	-	a	b
P4	-	a	-	-	0.2이하	b	-	a	b
P5	-	a	-	-	-	a	-	a	a
P6	Plante들뜸(경미)	b	-	-	0.2이하	b	-	a	b
P7	Plate 도장박리	b	-	-	0.2이하	b	-	a	b
P8	Plate 도장박리	b	-	-	-	a	-	a	b
P9	Plante들뜸(경미)	b	-	-	-	a	-	a	b
P10	Plate 도장박리	b	-	-	0.2이하	b	-	a	b

【표 4.3.7】 교량받침 상태평가 결과(대구, 계속)

구분	받침 본체				받침 콘크리트				평가 결과
	탄성받침		강재받침		균열폭(mm)		박리, 탈락, 파손 등		
P11	-	a	-	-	0.2이하	b	-	a	b
P12	-	a	-	-	-	a	-	a	a
P13	-	a	-	-	-	a	재료분리(경미)	b	b
P14	-	a	-	-	0.2이하	b	-	a	b
P15	Plate 녹발생 Plante들뜸(경미)	b	-	-	-	a	들뜸(경미)	b	b
P16	-	a	-	-	-	a	-	a	a
P17	-	a	-	-	0.2이하	b	-	a	b
P18	-	a	-	-	0.2이하	b	-	a	b
P19	-	a	-	-	-	a	-	a	a
P20	-	a	-	-	0.2이하	b	-	a	b
P21	Plante들뜸(경미)	b	-	-	0.2이하	b	-	a	b
P22	-	a	-	-	0.2이하	b	-	a	b
P23	Plate 녹발생	b	-	-	0.2이하	b	-	a	b
A2	Plante들뜸(경미)	b	-	-	-	a	-	a	b

7) 신축이음

- 신축이음에 대한 상태평가 결과 ‘b~c’ 로 평가되었다.
- 분석결과, 본체는 유간부의 토사 및 이물질 퇴적이 조사되어 ‘b’로, A2는 본체 단차가 발생하여 ‘c’로 평가되었으며, 후타재는 0.2mm이하의 균열이 발생되어 ‘b’로 평가되었다.

【표 4.3.8】 신축이음 상태평가 결과(대구)

구분	본 체		후타재				평가 결과
			균열		박리, 박락, 파손 등		
A1	토사,이물질퇴적	b	0.3이하	b	-	a	b
P3	토사,이물질퇴적	b	0.2이하	b	-	a	b
P6	토사,이물질퇴적	b	0.2이하	b	-	a	b
P9	토사,이물질퇴적	b	0.2이하	b	-	a	b
P12	토사,이물질퇴적	b	0.2이하	b	-	a	b
P15	토사,이물질퇴적	b	0.2이하	b	-	a	b
P18	토사,이물질퇴적	b	0.2이하	b	-	a	b
P21	토사,이물질퇴적	b	0.2이하	b	-	a	b
A2	본체 단차(경미)	c	0.2이하	b	파손	c	c

8) 교면포장

- 교면포장에 대한 상태평가 결과, 전 구간 ‘b’로 평가되었다.
- 경간별 평가내용 분석결과, 점검결과에 의거하여 포장불량부의 손상면적이 2%미만은 ‘b’, 2%이상 10%미만은 ‘c’, 10%이상은 ‘d’로 평가함이 마땅하나, 점검일 현재 발생 손상은 포장부 표면에 국한된 경미한 손상으로 포장손상에 따른 주행성 및 통행성 저하는 없는 상태이고 배수 기능에도 문제가 없는 것으로 판단되는바 책임기술자의 판단으로 ‘b’로 상향하여 평가하였다.

【표 4.3.9】 교면포장 상태평가 결과(대구)

구분	부재 면적 (㎡)	포장불량				배 수		평가 결과
		포장불량 면적 (%)		포장손상에 따른 주행성 및 통행성				
S1	336.30	0.01	b	-	a	-	a	b
S2	342.00	-	a	-	a	-	a	a
S3	336.30	-	a	-	a	-	a	a
S4	336.30	23.79	d	-	a	-	a	d
S5	342.00	7.31	b	-	a	-	a	b
S6	336.30	6.69	b	-	a	-	a	b
S7	336.30	-	a	-	a	-	a	a
S8	342.00	-	a	-	a	-	a	a
S9	336.30	1.78	b	-	a	-	a	b
S10	336.30	2.71	b	-	a	-	a	b
S11	342.00	4.91	b	-	a	-	a	b
S12	336.30	3.57	b	-	a	-	a	b
S13	336.30	0.45	b	-	a	-	a	b
S14	342.00	0.35	b	-	a	-	a	b
S15	336.30	0.01	b	-	a	-	a	b
S16	336.30	-	a	-	a	-	a	a
S17	342.00	-	a	-	a	-	a	a
S18	336.30	0.01	b	-	a	-	a	b
S19	336.30	0.10	b	-	a	-	a	b
S20	342.00	-	a	-	a	-	a	a
S21	336.30	1.05	b	-	a	-	a	b
S22	336.30	2.69	b	-	a	-	a	b
S23	342.00	-	a	-	a	-	a	a
S24	336.30	4.76	b	-	a	-	a	b

9) 배수시설

- 배수시설에 대한 상태평가 결과 ‘a~c’로 평가되었다.
- 분석결과, 상부 배수구의 상태는 전반적으로 양호하나, 하부 배수관은 일부 경간에서 연결재 탈락 등의 상태불량 및 길이부족, 이음부 누수가 조사되어 ‘c’로 평가하였다.

【표 4.3.10】 배수시설 상태평가 결과(대구)

구분	토사/이물질		상태불량 및 길이부족		위치부적절 및 하부 통행위험		누수		파손/노후화		평가 결과
S1	-	a	상태불량	c	-	a	-	a	-	a	c
S2	-	a	길이부족 상태불량	c	-	a	-	a	-	a	c
S3	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S4	-	a	상태불량	c	-	a	-	a	-	a	c
S5	-	a	상태불량	c	-	a	-	a	-	a	c
S6	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S7	-	a	상태불량	c	-	a	-	a	-	a	c
S8	-	a	상태불량	c	-	a	-	a	-	a	c
S9	-	a	상태불량	c	-	a	-	a	-	a	c
S10	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S11	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S12	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S13	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S14	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S15	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S16	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S17	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S18	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S19	-	a	상태불량	c	-	a	-	a	-	a	c
S20	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S21	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S22	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S23	-	a	상태불량	c	-	a	이음부누수	c	-	a	c
S24	-	a	상태불량	c	-	a	이음부누수	c	-	a	c

10) 난간 및 연석

- 난간 및 연석(차량방호벽, 중앙분리대)에 대한 상태평가 결과 ‘a~b’로 평가되었다.
- 분석결과, 방호벽 전면 S24 경간에 0.3mm 균열이 조사되어 ‘c’로, 그 외 일부 경간에서 0.2mm이하의 균열이 조사되어 ‘b’로 평가되었다. 또한, 일부 경간에서 박리, 파손 등의 콘크리트 단면손상 2%미만으로 경미하여 ‘b’로 평가하였다.

【표 4.3.11】 난간 및 연석 상태평가 결과(대구)

구분	부재 면적 (㎡)	강재						콘크리트						평가 결과
		도장불량 및 부식		파손 및 탈락		기타손상		균열폭 (mm)		박리, 파손, 철근노출 (%)		철근부식 손상면적 (%)		
S1	104.70	-	-	-	-	-	-	0.2이하	b	-	a	-	a	b
S2	104.70	-	-	-	-	-	-	0.2이하	b	-	a	-	a	b
S3	104.70	-	-	-	-	-	-	-	a	-	a	-	a	a
S4	104.70	-	-	-	-	-	-	-	a	-	a	-	a	a
S5	104.70	-	-	-	-	-	-	-	a	-	a	-	a	a
S6	104.70	-	-	-	-	-	-	-	a	-	a	-	a	a
S7	104.70	-	-	-	-	-	-	0.2이하	b	-	a	-	a	b
S8	104.70	-	-	-	-	-	-	-	a	-	a	-	a	a
S9	104.70	-	-	-	-	-	-	-	a	-	a	-	a	a
S10	104.70	-	-	-	-	-	-	-	a	-	a	-	a	a
S11	104.70	-	-	-	-	-	-	-	a	-	a	-	a	a
S12	104.70	-	-	-	-	-	-	-	a	-	a	-	a	a
S13	104.70	-	-	-	-	-	-	0.2이하	b	-	a	-	a	b
S14	104.70	-	-	-	-	-	-	-	a	1.43	b	-	a	b
S15	104.70	-	-	-	-	-	-	-	a	1.43	b	-	a	b
S16	104.70	-	-	-	-	-	-	-	a	1.43	b	-	a	b
S17	104.70	-	-	-	-	-	-	-	a	-	a	-	a	a
S18	104.70	-	-	-	-	-	-	0.2이하	b	-	a	-	a	b
S19	104.70	-	-	-	-	-	-	-	a	-	a	-	a	a
S20	104.70	-	-	-	-	-	-	-	a	-	a	-	a	a
S21	104.70	-	-	-	-	-	-	-	a	0.38	b	-	a	b
S22	104.70	-	-	-	-	-	-	0.2이하	b	0.11	b	-	a	b
S23	104.70	-	-	-	-	-	-	0.2이하	b	-	a	-	a	b
S24	104.70	-	-	-	-	-	-	0.3이하	c	0.29	b	-	a	b

11) 탄산화

- 탄산화 깊이 측정은 총 9개소(상부구조 4개소, 하부구조 5개소)에서 실시하였으며, 실측한 최소 피복두께와 탄산화 깊이를 비교한 결과, 전 개소의 탄산화 잔여깊이가 30.0 mm 이상을 확보하고 있는 상태로 ‘a’ 로 평가되었다.

【표 4.3.12】 탄산화 상태평가 결과(대구)

구분		탄산화 잔여 깊이(mm)	평가기준	평가결과
상부구조	S10 바닥판하면	38.8	< 탄산화 잔여 깊이 > · a : 30mm이상 · b : 10mm이상~30mm미만 · c : 0mm이상~10mm미만 · d : 0mm미만	a
	S12 바닥판하면	39.0		a
	PSCI S10 G2	41.5		a
	PSCI S12 G3	37.7		a
하부구조	A1 구체	85.5		a
	P3 코핑부	81.4		a
	P9 기둥부	82.8		a
	P16 코핑부	100.6		a
	P23 기둥부	81.6		a

12) 염화물

- 염화물함유량 시험은 총 4개소(상부구조 2개소, 하부구조 2개소)에서 실시하여 깊이별 시험을 실시하였다.
- 염화물시험은 철근깊이에서의 염분함유량을 근거로 상태평가를 실시하였으며, 상·하부구조 모두 ‘a~b’ 로 평가되었다.

【표 4.3.13】 염화물 상태평가 결과(대구)

구분			전염화물 이온량(kg/m³)	평가기준	평가결과
상부구조	S1	0~20mm	0.353	< 전염화물 이온량 > · a : 염화물 ≤ 0.3kg/m³ · b : 0.3kg/m³ < 염화물 < 1.2kg/m³ · c : 1.2kg/m³ ≤ 염화물 < 2.5kg/m³ · d : 염화물 ≥ 2.5kg/m³	b
		20~40mm	0.310		b
	S17	0~20mm	0.294		a
		20~40mm	0.251		a
하부구조	A1	0~20mm	0.728		b
		20~40mm	0.611		b
	P10	0~20mm	0.377		b
		20~40mm	0.334		b

나. 시설물 전체 상태평가 결과

용산교(대구)의 외관조사 및 내구성 시험에 의한 상태평가결과, 구조물의 영향을 미칠만한 손상이 조사되지 않은 상태로서 전반적으로 양호한 상태인 “B”로 산정되었다.

다만, 각 부재에 발생한 균열, 박락, 파손 등의 콘크리트 손상, 받침의 도장손상, 녹발생 등의 강재 손상, 포장부 손상 등이 확인되어 구조물의 내구성 확보를 위한 보수 및 유지관리가 요구된다.

【표 4.3.14】 상태평가 결과표(대구)

부재의 분류		상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		탄산화		염화물	
번호	구조 형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간/연석	신축이음	교량 받침	하부	기초	상부	하부	상부	하부
1	PSCI	c	b	b	b	c	b	b	b	b	q	x	a	b	b
2	PSCI	a	a	c	a	c	b	x	b	b	q	x	x	x	x
3	PSCI	b	c	c	a	a	a	x	b	b	q	x	x	x	x
4	PSCI	b	b	b	d	c	a	b	b	b	q	x	a	x	x
5	PSCI	b	b	c	b	c	a	x	b	b	q	x	x	x	x
6	PSCI	b	b	b	b	a	a	x	a	b	q	x	x	x	x
7	PSCI	b	b	b	a	c	b	b	b	b	q	x	x	x	x
8	PSCI	b	b	c	a	c	a	x	b	b	q	x	x	x	x
9	PSCI	b	b	b	b	c	a	x	b	b	q	x	x	x	x
10	PSCI	a	b	c	b	a	a	b	b	b	q	a	x	x	b
11	PSCI	a	b	c	b	a	a	x	b	b	q	x	a	x	x
12	PSCI	a	b	c	b	a	a	x	b	b	q	a	x	x	x
13	PSCI	b	b	b	b	a	b	b	a	b	q	x	x	x	x
14	PSCI	b	b	c	b	a	b	x	b	b	q	x	x	x	x
15	PSCI	b	b	c	b	a	b	x	b	b	q	x	x	x	x
16	PSCI	b	b	b	a	a	b	b	b	b	q	x	x	x	x
17	PSCI	b	b	c	a	a	a	x	a	b	q	x	a	a	x
18	PSCI	a	b	c	b	a	b	x	b	b	q	x	x	x	x
19	PSCI	a	b	c	b	c	a	b	b	b	q	x	x	x	x
20	PSCI	a	b	c	a	a	a	x	a	b	q	x	x	x	x
21	PSCI	b	b	c	b	a	b	x	b	c	q	x	x	x	x
22	PSCI	a	b	b	b	a	b	b	b	b	q	x	x	x	x
23	PSCI	b	b	b	a	c	b	x	b	b	q	x	x	x	x
24	PSCI	b	b	b	b	c	b	x	b	b	q	x	a	x	x
								c	b	a	q		x		x
평균		0.175	0.197	0.317	0.188	0.225	0.150	0.222	0.184	0.204	N/A	0.100	0.100	0.150	0.200
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	2	2	2	1
(평균X가중치)/가중치합		0.032	0.041	0.016	0.013	0.007	0.003	0.020	0.017	0.041	N/A	0.002	0.002	0.003	0.002
														0.197	
														B	


■ 결함도 범위 : $0.130 \leq \text{결함도 지수}(0.197) < 0.260$

다. 기 점검('13년) 결과와의 비교

- 최종 상태평가 결과, 상태기준은 “B”로 평가되었으며, '13년 정밀점검 이후 구조적 영향을 미칠만한 손상에 진전은 없는 것으로 조사되었다.
- 기 점검시 조사된 손상중 일부분 보수가 실시되었으나, 기 점검시 미보수된 손상과 보수부 재손상이 발생하였고 공용중 손상 증가와 금회 진단시 점검장비를 이용한 근접조사에 따른 추가 손상이 조사됨에 따라 결함지수가 0.184 ⇨ 0.197으로 증가한 것으로 분석되었다.

【표 4.3.15】 기 진단 결과와의 상태평가 결함도 점수 비교(대구)

구 분		'13년 정밀점검		금회('15년) 진단		결함도 지수 변화요인
		등급	부재별 결함도 지수	등급	부재별 결함도 지수	
상부 구조	바닥판	b	0.175	b	0.175	· 공용중 손상 물량은 증가하였으나 등급 산정에는 변화없음
	거더	b	0.163	b	0.204	· 근접조사에 따른 손상증가
2차 부재	가로보	b	0.258	c	0.317	· 보수선정 불량부의 재손상 증가 · 공용중 손상 증가
기타 부재	포장	b	0.179	b	0.188	· 아스콘 포장부 손상증가
	배수	b	0.188	b	0.225	· 공용중 손상증가
	난간, 연석	b	0.175	b	0.150	· 일부 보수
	신축이음	b	0.222	b	0.222	· 거의 변화 없음
받침	교량받침	b	0.240	b	0.184	· 일부 보수
하부 구조	하부	b	0.184	b	0.204	· 공용중 손상증가 · 근접조사에 따른 손상증가
	기초	q	N/A	q	N/A	· 점검 불가
내구성 요소	탄산화(상부)	a	0.100	a	0.100	· 공용기간 경과에 따른 탄산화의 급격한 진전은 없음 · 잔여깊이가 30mm 이상
	탄산화(하부)	a	0.100	a	0.100	
	염화물(상부)	-	-	b	0.150	· 염화물함유량이 낮아 부식발생 가능성 낮은 상태
	염화물(하부)	-	-	b	0.200	
합 계		B	0.184	B	0.197	

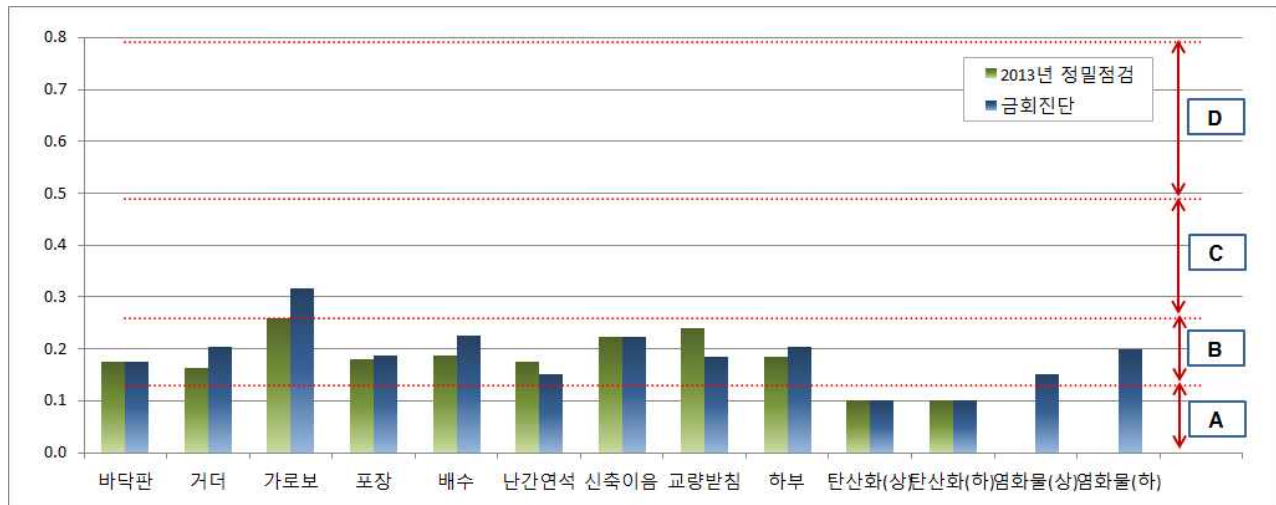

【그림 4.3.1】 기 점검 결과와의 부재별 상태평가 결과 비교(대구)

4.3.2 부산방향

가. 각 부재별 상태평가 결과

1) 콘크리트 바닥판

- 콘크리트 바닥판에 대한 상태평가 결과 ‘a~c’로 평가되었다.
- 분석결과, 균열은 S14, S23 경간에서 0.3mm 균열(백태)이 조사되어 ‘c’로 평가되었고, 그 외 경간은 다수의 구간에서 0.2mm이하 균열이 발생되어 ‘b’로 평가되었으며, 열화 및 손상은 S23 경간에서 표면손상면적이 2%미만으로 조사되어 ‘b’로, S10경간에서 철근부식면적이 2%미만으로 조사되어 ‘c’로 평가되었다.

【표 4.3.16】 콘크리트 바닥판 상태평가 결과(부산)

구분	부재 면적 (㎡)	1방향 균열				2방향 균열				열화 및 손상				평가 결과
		균열폭 (mm)		균열율 (%)		균열폭 (mm)		균열율 (%)		표면 손상면적 (%)		철근부식 손상면적 (%)		
S1	249.26	0.1	b	-	a	-		-		-	a	-	a	b
S2	247.36	0.1	b	-	a	-		-		-	a	-	a	b
S3	249.26	-	a	-	a	-		-		-	a	-	a	a
S4	249.26	0.1	b	-	a	-		-		-	a	-	a	b
S5	247.36	0.1	b	-	a	-		-		-	a	-	a	b
S6	249.26	0.1	b	-	a	-		-		-	a	-	a	b
S7	249.26	-	a	-	a	-		-		-	a	-	a	a
S8	247.36	0.1	b	-	a	-		-		-	a	-	a	b
S9	249.26	0.1	b	-	a	-		-		-	a	-	a	b
S10	249.26	-	a	-	a	-		-		-	a	0.02	c	c
S11	247.36	-	a	-	a	-		-		-	a	-	a	a
S12	249.26	0.1	b	-	a	-		-		-	a	-	a	b
S13	249.26	0.1	b	-	a	-		-		-	a	-	a	b
S14	247.36	0.3	c	-	a	-		-		-	a	-	a	c
S15	249.26	0.1	b	-	a	-		-		-	a	-	a	b
S16	249.26	-	a	-	a	-		-		-	a	-	a	a
S17	247.36	0.1	b	-	a	-		-		-	a	-	a	b
S18	249.26	0.1	b	0.42	b	-		-		-	a	-	a	b
S19	249.26	0.1	b	-	a	-		-		-	a	-	a	b
S20	247.36	-	a	-	a	-		-		-	a	-	a	b
S21	249.26	0.1	b	-	a	-		-		-	a	-	a	b
S22	249.26	0.1	b	-	a	-		-		-	a	-	a	b
S23	247.36	0.3	c	-	a	-		-		-	a	-	a	c
S24	249.26	0.1	b	-	a	-		-		0.12	b	-	a	b

2) 프리스트레스 콘크리트 거더

- 프리스트레스 콘크리트 거더에 대한 상태평가 결과 ‘a~b’로 평가되었다.
- 분석결과, 균열은 다수의 경간에서 0.1mm이하 균열이 발생되어 ‘b’로 평가되었으며, 열화 및 손상은 일부 경간에 표면손상면적이 2%미만으로 조사되어 ‘b’로 평가되었다.

【표 4.3.17】 프리스트레스 거더 상태평가 결과(부산)

구분	부재 면적 (㎡)	균열				열화 및 손상				평가 결과
		균열폭 (mm)		휨균열		표면 손상면적 (%)		철근부식 손상면적 (%)		
S1	760.54	0.1이하	b	-	a	0.01	b	-	a	b
S2	757.06	0.1이하	b	-	a	-	a	-	a	b
S3	760.54	0.1이하	b	-	a	-	a	-	a	b
S4	760.54	0.1이하	b	-	a	0.01	b	-	a	b
S5	757.06	0.1이하	b	-	a	0.05	b	-	a	b
S6	760.54	0.1이하	b	-	a	0.01	b	-	a	b
S7	760.54	0.1이하	b	-	a	0.01	b	-	a	b
S8	757.06	0.1이하	b	-	a	-	a	-	a	b
S9	760.54	0.1이하	b	-	a	-	a	-	a	b
S10	760.54	0.1이하	b	-	a	-	a	-	a	b
S11	757.06	0.1이하	b	-	a	-	a	-	a	b
S12	760.54	-	a	-	a	0.02	b	-	a	b
S13	760.54	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S14	757.06	0.1이하	b	-	a	-	a	-	a	b
S15	760.54	0.1이하	b	-	a	0.02	b	-	a	b
S16	760.54	0.1이하	b	-	a	-	a	-	a	b
S17	757.06	0.1이하	b	-	a	0.01	b	-	a	b
S18	760.54	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S19	760.54	-	a	-	a	0.07	b	-	a	b
S20	757.06	0.1이하	b	-	a	-	a	-	a	b
S21	760.54	0.1이하	b	-	a	-	a	-	a	b
S22	760.54	0.1이하	b	-	a	0.03	b	-	a	b
S23	757.06	0.1이하	b	-	a	-	a	-	a	b
S24	760.54	0.1이하	b	-	a	0.02	b	-	a	b

3) 콘크리트 가로보

- 콘크리트 가로보에 대한 상태평가 결과 ‘a~c’로 평가되었다.
- 분석결과, 균열은 S10,경간에서 0.3mm 균열이 조사되어 ‘c’로 평가되었고, 그 외 다수의 경간에서 0.2mm이하 균열이 발생되어 ‘b’로 평가되었다. 또한, 열화 및 손상은 표면손상 면적이 2%이상, 10%미만으로 조사된 경간은 ‘c’로, 2%이하는 ‘b’로 평가되었다.

【표 4.3.18】 콘크리트 가로보 상태평가 결과(부산)

구분	부재 면적 (㎡)	균열		열화 및 손상				평가 결과
		균열폭 (mm)		표면 손상면적 (%)		철근부식 손상면적 (%)		
S1	58.59	0.2이하	b	0.26	b	-	a	b
S2	63.88	0.2이하	b	1.97	b	-	a	b
S3	58.59	-	a	1.47	b	-	a	b
S4	58.59	0.2이하	b	1.35	b	-	a	b
S5	63.88	-	a	6.07	c	-	a	c
S6	58.59	0.2이하	b	2.05	c	-	a	c
S7	58.59	0.2이하	b	1.74	b	-	a	b
S8	63.88	0.2이하	b	3.16	c	-	a	c
S9	58.59	0.2이하	b	0.63	b	-	a	b
S10	58.59	-	a	2.34	c	-	a	c
S11	63.88	0.3이하	c	7.50	c	-	a	c
S12	58.59	-	a	6.67	c	-	a	c
S13	58.59	0.2이하	b	1.98	b	-	a	b
S14	63.88	0.2이하	b	3.41	c	-	a	c
S15	58.59	0.2이하	b	5.55	c	-	a	c
S16	58.59	-	a	1.83	b	-	a	b
S17	63.88	-	a	8.86	c	-	a	c
S18	58.59	0.2이하	b	4.71	c	-	a	c
S19	58.59	-	a	-	a	-	a	a
S20	63.88	0.2이하	b	4.56	c	-	a	c
S21	58.59	0.2이하	b	2.73	c	-	a	c
S22	58.59	0.2이하	b	1.54	b	-	a	b
S23	63.88	0.2이하	b	1.27	b	-	a	b
S24	58.59	0.2이하	b	3.21	c	-	a	c

4) 교대 및 교각

① 콘크리트 교대

- 교대에 대한 상태평가 결과 ‘b’로 평가되었다.
- 분석결과, 0.2mm이하의 균열이 국부적으로 발생되어 ‘b’로 평가되었다.

【표 4.3.19】콘크리트 교대 상태평가 결과(부산)

구분	부재 면적 (㎡)	균열, 변위				열화 및 손상				평가 결과
		균열폭 (mm)		변위		표면 손상면적 (%)		철근부식 손상면적 (%)		
A1	219.50	0.2이하	b	-	a	2.31	b	-	a	b
A2	171.35	-	a	-	a	0.06	b	-	a	b

② 콘크리트 교각

- 교각에 대한 상태평가 결과 ‘b~c’로 평가되었다.
- 분석결과, P6, P11, P13, P21 교각은 0.3mm의 균열이 조사되어 ‘c’로, 그 외의 교각은 전체적으로 0.2mm이하의 균열이 조사되어 ‘b’로 평가되었다. 또한, 열화 및 손상은 표면손상면적이 2%이상 10%미만으로 조사된 P12 교각은 ‘c’로, 2%이하의 일부 교각에 대해서는 ‘b’로 평가되었다.

【표 4.3.20】콘크리트 교각 상태평가 결과(부산)

구분	부재 면적 (㎡)	균열, 변위				열화 및 손상				평가 결과
		균열폭 (mm)		변위		표면 손상면적 (%)		철근부식 손상면적 (%)		
P1	303.76	0.2이하	b	-	a	-	a	-	a	b
P2	269.27	0.2이하	b	-	a	0.45	b	-	a	b
P3	275.18	0.2이하	b	-	a	1.89	b	-	a	b
P4	281.09	0.2이하	b	-	a	-	a	-	a	b
P5	287.00	0.2이하	b	-	a	3.48	c	-	a	c
P6	292.92	0.3이하	c	-	a	12.61	d	-	a	d
P7	298.83	0.3이하	c	-	a	-	a	-	a	c
P8	304.74	0.2이하	b	-	a	-	a	-	a	b
P9	310.65	0.2이하	b	-	a	12.33	d	-	a	d
P10	316.57	0.2이하	b	-	a	-	a	-	a	b
P11	336.27	0.3이하	c	-	a	0.11	b	-	a	c
P12	328.39	0.2이하	b	-	a	0.26	c	-	a	c
P13	334.30	0.3이하	c	-	a	-	a	-	a	c

【표 4.3.20】 콘크리트 교각 상태평가 결과(부산, 계속)

구분	부재 면적 (㎡)	균열, 변위				열화 및 손상				평가 결과
		균열폭 (mm)		변위		표면 손상면적 (%)		철근부식 손상면적 (%)		
P14	366.82	0.2이하	b	-	a	-	a	-	a	b
P15	364.85	0.2이하	b	-	a	0.21	b	-	a	b
P16	370.76	0.2이하	b	-	a	--	a	-	a	b
P17	377.66	0.2이하	b	-	a		a	-	a	b
P18	383.57	0.2이하	b	-	a	0.26	b	-	a	b
P19	388.50	0.2이하	b	-	a	-	a	-	a	b
P20	382.59	0.2이하	b	-	a	2.67	c	-	a	c
P21	385.54	0.3이하	c	-	a	0.31	b	-	a	c
P22	363.86	0.2이하	b	-	a	-	a	-	a	b
P23	369.78	0.2이하	b	-	a	-	a	-	a	b

5) 기초

- 기초에 대한 상태평가 결과, 기초가 노출되어 있지 않는 상태로 점검불가인 ‘q’ 로 평가되었다.

【표 4.3.21】 기초 상태평가 결과(부산)

구분	기초(직접, 말뚝, 케이슨) 손상				지반의 안정성				평가 결과
	균열폭 (mm)		단면손상 (파손, 철근노출 등)		세굴 여부		침하 (mm)		
P1	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P2	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P3	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P4	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P5	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P6	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P7	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P8	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P9	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P10	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P11	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P12	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P13	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P14	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q

【표 4.3.21】 기초 상태평가 결과(부산, 계속)

구분	기초(직접, 말뚝, 케이슨) 손상				지반의 안정성				평가 결과
	균열폭 (mm)		단면손상 (파손, 철근노출 등)		세굴 여부		침하 (mm)		
P15	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P16	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P17	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P18	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P19	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P20	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P21	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P22	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P23	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P24	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q

6) 교량받침

- 교량받침에 대한 상태평가 결과, ‘a~b’로 평가되었다.
- 본 받침은 탄성받침으로 본체는 전반적으로 양호하나, 일부 받침에서 Plate의 도장박리 및 녹발생이 조사되어 ‘b’로 평가되었으며, 받침 몰탈 및 콘크리트는 0.2mm이하의 균열, 경미한 재료분리 및 들뜸이 조사되어 ‘b’로 평가되었다.
- 또한, 일부 받침의 경우 Plate의 들뜸이 조사되어 ‘d’로 평가함이 마땅하나 본 손상은 받침 끝단부에 국한된 경미한 결함으로 받침의 기능 발휘에는 문제가 없는 것으로 판단되 는바 향후 지속적인 주의 관찰토록 책임기술자의 판단하에 ‘b’로 상향하여 평가하였다.

【표 4.3.22】 교량받침 상태평가 결과(부산)

구분	받침 본체				받침 콘크리트				평가 결과
	탄성받침		강재받침		균열폭(mm)		박리, 탈락, 파손 등		
A1	Plate 녹발생	b	-	-	0.2이하	b	-	a	b
P1	-	a	-	-	0.2이하	b	-	a	b
P2	-	a	-	-	-	a	-	a	a
P3	-	a	-	-	0.2이하	b	-	a	b
P4	-	a	-	-	0.2이하	b	-	a	b
P5	-	a	-	-	0.2이하	b	-	a	b
P6	Plate 녹발생	b	-	-	-	a	-	a	b
P7	-	a	-	-	0.2이하	b	-	a	b
P8	Plate 도장박리	b	-	-	-	a	-	a	b

【표 4.3.22】 교량받침 상태평가 결과(부산, 계속)

구분	받침 본체				받침 콘크리트				평가 결과
	탄성받침		강재받침		균열폭(mm)		박리, 탈락, 파손 등		
P9	Plate 녹발생	b	-	-	-	a	-	a	b
P10	Plate 도장박리	b	-	-	0.2이하	b	-	a	b
P11	-	a	-	-	0.2이하	b	-	a	b
P12	Plate 녹발생	b	-	-	-	a	-	a	b
P13	-	a	-	-	-	a	-	a	a
P14	-	a	-	-	0.2이하	b	-	a	b
P15	-	a	-	-	-	a	-	a	a
P16	-	a	-	-	0.2이하	b	-	a	b
P17	-	a	-	-	-	a	-	a	a
P18	Plate 녹발생	b	-	-	0.2이하	b	-	a	b
P19	-	a	-	-	0.2이하	b	-	a	b
P20	-	a	-	-	0.2이하	b	-	a	b
P21	-	a	-	-	-	a	파손(경미)	b	b
P22	-	a	-	-	-	a	-	a	a
P23	Plate 녹발생	b	-	-	-	a	-	a	b
A2	Plante들뜸(경미)	b	-	-	-	a	-	a	b

7) 신축이음

- 신축이음에 대한 상태평가 결과 ‘b’로 평가되었다.
- 분석결과, 본체는 유간부의 토사 및 이물질 퇴적이 조사되어 ‘b’로 평가되었으며, 후타재는 0.2mm이하의 균열이 발생되어 ‘b’로 평가되었다.

【표 4.3.23】 신축이음 상태평가 결과(부산)

구분	본 체		후타재				평가 결과
			균열폭(mm)		박리, 박락, 파손 등		
A1	토사,이물질퇴적	b	0.2이하	b	-	a	b
P3	토사,이물질퇴적	b	0.2이하	b	-	a	b
P6	토사,이물질퇴적	b	0.2이하	b	-	a	b
P9	토사,이물질퇴적	b	0.2이하	b	-	a	b
P12	토사,이물질퇴적	b	0.2이하	b	-	a	b
P15	토사,이물질퇴적	b	0.2이하	b	-	a	b
P18	토사,이물질퇴적	b	0.2이하	b	-	a	b
P21	토사,이물질퇴적	b	0.2이하	b	-	a	b
A2	토사,이물질퇴적	b	0.2이하	b	-	a	b

8) 교면포장

- 교면포장에 대한 상태평가 결과, 전 구간 ‘b’ 로 평가되었다.
- 경간별 평가내용 분석결과, 점검결과에 의거하여 포장불량부의 손상면적이 2%미만은 ‘b’ , 2%이상 10%미만은 ‘c’ , 10%이상은 ‘d’로 평가함이 마땅하나, 점검일 현재 발생 손상은 포장부 표면에 국한된 경미한 손상으로 포장손상에 따른 주행성 및 통행성 저하는 없는 상태이고 배수 기능에도 문제가 없는 것으로 판단되는바 책임기술자의 판단으로 ‘b’로 상향하여 평가하였다.

【표 4.3.24】 교면포장 상태평가 결과(부산)

구분	부재 면적 (㎡)	포장불량				배 수		평가 결과
		포장불량 면적 (%)		포장손상에 따른 주행성 및 통행성				
S1	336.30	0.76	b	-	a	-	a	b
S2	342.00	0.88	b	-	a	-	a	b
S3	336.30	-	a	-	a	-	a	a
S4	336.30	5.95	b	-	a	-	a	b
S5	342.00	-	a	-	a	-	a	a
S6	336.30	1.84	b	-	a	-	a	b
S7	336.30	1.49	b	-	a	-	a	b
S8	342.00	7.31	b	-	a	-	a	b
S9	336.30	8.92	b	-	a	-	a	b
S10	336.30	-	a	-	a	-	a	a
S11	342.00	-	a	-	a	-	a	a
S12	336.30	8.92	b	-	a	-	a	b
S13	336.30	-	a	-	a	-	a	a
S14	342.00	2.92	c	-	a	-	a	b
S15	336.30	0.05	b	-	a	-	a	b
S16	336.30	10.41	b	-	a	-	a	b
S17	342.00	0.73	b	-	a	-	a	b
S18	336.30	0.45	b	-	a	-	a	b
S19	336.30	4.76	b	-	a	-	a	b
S20	342.00	5.85	b	-	a	-	a	b
S21	336.30	17.84	b	-	a	-	a	b
S22	336.30	-	a	-	a	-	a	a
S23	342.00	-	a	-	a	-	a	a
S24	336.30	-	a	-	a	-	a	a

9) 배수시설

- 배수시설에 대한 상태평가 결과 ‘a~c’로 평가되었다.
- 분석결과, 상부 배수구의 상태는 전반적으로 양호하나, 하부 배수관은 일부 경간에서 연결재 탈락 등의 상태불량 및 길이부족, 이음부 누수가 조사되어 ‘c’로 평가하였다.

【표 4.3.25】 배수시설 상태평가 결과(부산)

구분	토사/이물질		상태불량 및 길이부족		위치부적절 및 하부 통행위험		누수		파손/노후화		평가 결과
S1	막힘	b	-		-	a	-	a	-	a	b
S2	-	a	길이부족	c	-	a	이음부누수	c	-	a	c
S3	-	a	상태불량	c	-	a	-	a	-	a	c
S4	-	a	상태불량	c	-	a	-	a	-	a	c
S5	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S6	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S7	-	a	상태불량	c	-	a	-	a	-	a	c
S8	-	a	덮개파손	b	-	a	-	a	-	a	b
S9	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S10	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S11	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S12	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S13	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S14	-	a	상태불량	c	-	a	이음부누수	c	-	a	c
S15	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S16	막힘	b	-	a	-	a	-	a	-	a	b
S17	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S18	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S19	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S20	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S21	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S22	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S23	-	a	-	a	-	a	이음부누수	c	-	a	c
S24	-	a	상태불량	c	-	a	이음부누수	c	-	a	c

10) 난간 및 연석

- 난간 및 연석(차량방호벽, 중앙분리대)에 대한 상태평가 결과 ‘a~b’로 평가되었다.
- 분석결과, 방호벽 전면 S21, S22, S24 경간에 0.3mm 균열이 조사되어 ‘c’로, 그 외 일부 경간에서 0.2mm이하의 균열이 조사되어 ‘b’로 평가되었다.

【표 4.3.26】 난간 및 연석 상태평가 결과(부산)

구분	부재 면적 (㎡)	강재						콘크리트						평가 결과
		도장불량 및 부식		파손 및 탈락		기타손상		균열폭 (mm)		박리, 파손, 철근노출 (%)		철근부식 손상면적 (%)		
S1	104.70	-	-	-	-	-	-	-	a	-	a	-	a	a
S2	104.70	-	-	-	-	-	-	-	a	-	a	-	a	a
S3	104.70	-	-	-	-	-	-	-	a	-	a	-	a	a
S4	104.70	-	-	-	-	-	-	-	a	-	a	-	a	a
S5	104.70	-	-	-	-	-	-	0.2이하	b	-	a	-	a	b
S6	104.70	-	-	-	-	-	-	-	a	-	a	-	a	a
S7	104.70	-	-	-	-	-	-	-	a	-	a	-	a	a
S8	104.70	-	-	-	-	-	-	0.2이하	b	-	a	-	a	b
S9	104.70	-	-	-	-	-	-	-	a	-	a	-	a	a
S10	104.70	-	-	-	-	-	-	-	a	-	a	-	a	a
S11	104.70	-	-	-	-	-	-	-	a	-	a	-	a	a
S12	104.70	-	-	-	-	-	-	-	a	-	a	-	a	a
S13	104.70	-	-	-	-	-	-	-	a	-	a	-	a	a
S14	104.70	-	-	-	-	-	-	-	a	-	a	-	a	a
S15	104.70	-	-	-	-	-	-	-	a	-	a	-	a	a
S16	104.70	-	-	-	-	-	-	0.2이하	b	-	a	-	a	b
S17	104.70	-	-	-	-	-	-	-	a	-	a	-	a	a
S18	104.70	-	-	-	-	-	-	-	a	-	a	-	a	a
S19	104.70	-	-	-	-	-	-	-	a	-	a	-	a	a
S20	104.70	-	-	-	-	-	-	-	a	-	a	-	a	a
S21	104.70	-	-	-	-	-	-	0.3이하	c	-	a	-	a	c
S22	104.70	-	-	-	-	-	-	0.3이하	c	-	a	-	a	c
S23	104.70	-	-	-	-	-	-	-	a	-	a	-	a	a
S24	104.70	-	-	-	-	-	-	0.3이하	c	-	a	-	a	c

11) 탄산화

- 탄산화 깊이 측정은 총 6개소(상부구조 4개소, 하부구조 2개소)에서 실시하였으며, 실측한 최소 피복두께와 탄산화 깊이를 비교한 결과, 전 개소의 탄산화 잔여깊이가 30.0 mm 이상을 확보하고 있는 상태로 'a' 로 평가되었다.

【표 4.3.27】 탄산화 상태평가 결과(부산)

구분		탄산화 잔여 깊이(mm)	평가기준	평가결과
상부구조	바닥판하면 S7	38.8	< 탄산화 잔여 깊이 > · a : 30mm이상 · b : 10mm이상~30mm미만 · c : 0mm이상~10mm미만 · d : 0mm미만	a
	바닥판하면 S10	38.1		a
	PSCI S7 G3	47.8		a
	PSCI S10 G2	45.3		a
하부구조	교대 A1 구체	105.7		a
	교각 P7 코핑부	83.8		a
	교각 P12 기둥부	73.7		a
	교각 P19 코핑부	92.5		a
	교각 P23 기둥부	82.5		a

12) 염화물

- 염화물함유량 시험은 총 4개소(상부구조 2개소, 하부구조 2개소)에서 실시하여 깊이별 시험을 실시하였다.
- 염화물시험은 철근깊이에서의 염분함유량을 근거로 상태평가를 실시하였으며, 상부구조 'a', 하부구조는 'a~b' 로 평가되었다.

【표 4.3.28】 염화물 상태평가 결과(부산)

구분		전염화물 이온량(kg/m³)	평가기준	평가결과
상부구조	바닥판하면 S8	0~20mm	< 전염화물 이온량 > · a : 염화물 ≤ 0.3kg/m³ · b : 0.3kg/m³ < 염화물 < 1.2kg/m³ · c : 1.2kg/m³ ≤ 염화물 < 2.5kg/m³ · d : 염화물 ≥ 2.5kg/m³	a
		20~40mm		a
	바닥판하면 S23	0~20mm		a
		20~40mm		a
하부구조	교대 A2	0~20mm		a
		20~40mm		b
	교각 P20	0~20mm		b
		20~40mm		a

나. 시설물 전체 상태평가 결과

용산교(부산)의 외관조사 및 내구성 시험에 의한 상태평가결과, 구조물의 영향을 미칠만한 손상이 조사되지 않은 상태로서 전반적으로 양호한 상태인 “B”로 산정되었다.

다만, 각 부재에 발생한 균열, 박락, 파손 등의 콘크리트 손상, 받침의 도장손상, 녹발생 등의 강재 손상, 포장부 손상 등이 확인되어 구조물의 내구성 확보를 위한 보수 및 유지관리가 요구된다.

【표 4.3.29】 상태평가 결과표(부산)

부재의 분류		상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		탄산화		염화물	
번호	구조 형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간 /연석	신축 이음	교량 받침	하부	기초	상부	하부	상부	하부
1	PSCI	b	b	b	b	b	a	b	b	b	q	x	a	x	x
2	PSCI	b	b	b	b	c	a	x	b	b	q	x	x	x	x
3	PSCI	a	b	b	a	c	a	x	a	b	q	x	x	x	x
4	PSCI	b	b	b	b	c	a	b	b	b	q	x	x	x	x
5	PSCI	b	b	c	a	a	b	x	b	b	q	x	x	x	x
6	PSCI	b	b	c	b	a	a	x	b	c	q	x	x	x	x
7	PSCI	a	b	b	b	c	a	b	b	d	q	a	x	x	x
8	PSCI	b	b	c	b	b	b	x	b	c	q	x	a	a	x
9	PSCI	b	b	b	b	a	a	x	b	b	q	x	x	x	x
10	PSCI	c	b	c	a	a	a	b	b	d	q	a	x	x	x
11	PSCI	a	b	c	a	a	a	x	b	b	q	x	x	x	x
12	PSCI	b	b	c	b	a	a	x	b	c	q	x	x	x	x
13	PSCI	b	a	b	a	a	a	b	b	c	q	x	a	x	x
14	PSCI	c	b	c	b	c	a	x	a	c	q	x	x	x	x
15	PSCI	b	b	c	b	a	a	x	b	b	q	x	x	x	x
16	PSCI	a	b	b	b	b	b	b	a	b	q	x	x	x	x
17	PSCI	b	b	c	b	a	a	x	b	b	q	x	x	x	x
18	PSCI	b	a	c	b	a	a	x	a	b	q	x	x	x	x
19	PSCI	b	b	a	b	a	a	b	b	b	q	x	x	x	x
20	PSCI	b	b	c	b	a	a	x	b	b	q	x	a	x	x
21	PSCI	b	b	c	b	a	c	x	b	c	q	x	x	x	b
22	PSCI	b	b	b	a	a	c	b	b	c	q	x	x	x	x
23	PSCI	c	b	b	a	c	a	x	a	b	q	x	x	a	x
24	PSCI	b	b	c	a	c	c	x	b	b	q	x	a	x	x
								b	b	b	q		x		b
평균		0.208	0.192	0.304	0.167	0.200	0.150	0.200	0.180	0.296	N/A	0.100	0.100	0.100	0.200
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	2	2	2	1
(평균X가중치)/가중치합		0.038	0.038	0.015	0.012	0.006	0.003	0.018	0.016	0.059	N/A	0.002	0.002	0.002	0.002
														0.213	
														B	


■ 결함도 범위 : $0.130 \leq \text{결함도 지수}(0.213) < 0.260$

다. 기 점검('13년) 결과와의 비교

- 최종 상태평가 결과, 상태기준은 “B”로 평가되었으며, '13년 정밀점검 이후 구조적 영향을 미칠만한 손상에 진전은 없는 것으로 조사되었다.
- 기 점검시 조사된 손상중 일부분 보수가 실시되었으나, 기 점검시 미보수된 손상과 보수부 재손상이 발생하였고 공용중 손상 증가와 금회 진단시 점검장비를 이용한 근접조사에 따른 추가 손상이 조사됨에 따라 결함지수가 0.179 ⇨ 0.213으로 증가한 것으로 분석되었다.

【표 4.3.30】 기 점검('13년) 결과와의 상태평가 결함도 점수 비교(부산)

구 분		'13년 정밀점검		금회('15년) 진단		결함도 지수 변화요인
		등급	부재별 결함도 지수	등급	부재별 결함도 지수	
상부 구조	바닥판	b	0.171	b	0.208	· 공용중 손상 물량은 증가하였으나 등급 산정에는 변화없음
	거더	b	0.150	b	0.192	· 근접조사에 따른 손상증가
2차 부재	가로보	b	0.196	c	0.304	· 보수선정 불량부의 재손상 증가 · 공용중 손상 증가
기타 부재	포장	b	0.175	b	0.167	· 아스콘 포장부 손상증가
	배수	b	0.188	b	0.200	· 공용중 손상증가
	난간, 연석	b	0.125	b	0.150	· 일부 보수
	신축이음	b	0.200	b	0.200	· 거의 변화 없음
받침	교량받침	b	0.252	b	0.180	· 일부 보수
하부 구조	하부	b	0.204	c	0.296	· 공용중 손상증가 · 근접조사에 따른 손상증가
	기초	q	N/A	q	N/A	· 점검 불가
내구성 요소	탄산화(상부)	a	0.100	a	0.100	· 공용기간 경과에 따른 탄산화의 급격한 진전은 없음 · 잔여깊이가 30mm 이상
	탄산화(하부)	a	0.100	a	0.100	
	염화물(상부)	-	-	a	0.100	· 염화물함유량이 낮아 부식발생 가능성 낮은 상태
	염화물(하부)	-	-	b	0.200	
합 계		B	0.179	B	0.213	

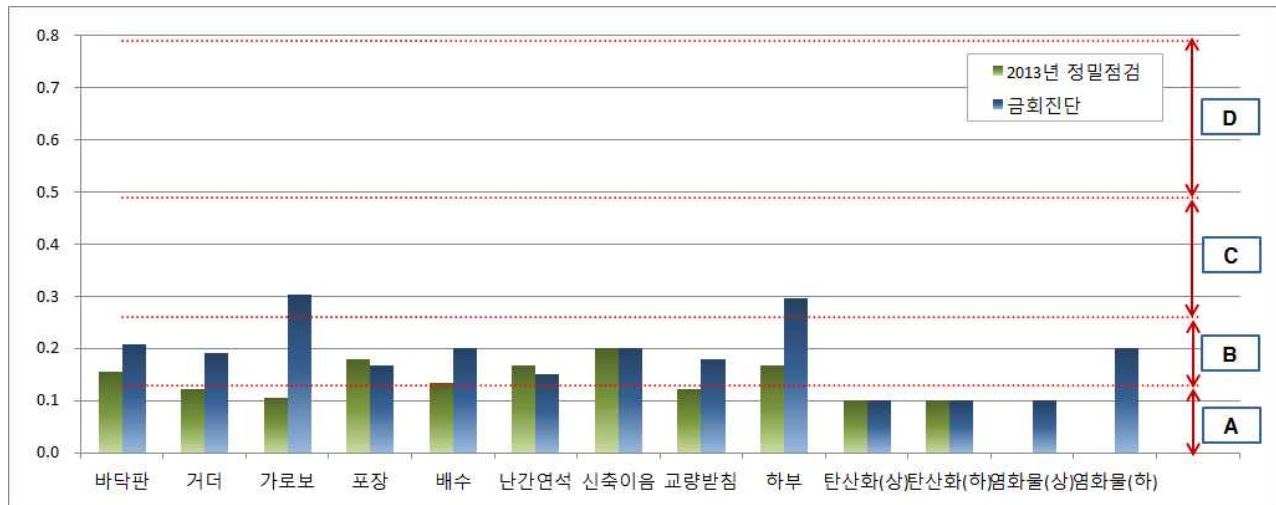

【그림 4.3.2】 기 점검 결과와의 부재별 상태평가 결과 비교(부산)

제 5장 시설물의 안전성평가

5.1 개 요

5.2 상부구조 안전성평가

5.3 기본내하력 검토

5.4 하부구조 안전성평가

5.5 안전성평가 결과요약

제 5장 시설물의 안전성평가

5.1 개 요

5.1.1 안전성 검토

구조물의 안전성평가는 그 기능과 역할을 유지할 수 있는 구조적 및 사용상의 안전성에 대한 확보 여부를 평가하는 것이므로 설계자료 검토, 시공방법과 사용재료에 대한 검토, 보수보강이력 분석, 부재별 상태평가 결과 및 각종 계측·측정·조사·시험 등을 통한 기초자료를 확보하여 이를 바탕으로 구조검토를 실시하고 안전성 여부를 판단하여야 한다.

가. 검토단면 선정 및 사유

본 진단시 상부구조는 동일 경간장을 가진 24경간 구조로서 3경간 단위의 신축이음을 기준으로 한 3경간 연속지간장 모델링을 통해 검토하였으며, 상·하행선의 폭원구성이 동일하므로 대구방향에 대해 검토하였다. 하부구조의 안전성 검토단면은 경간 구성(경간장 및 연속 경간수) 및 구조형식, 단면제원, 하중조건, 구조적 손상 및 결함 발생 여부 등을 고려하여 선정하였으며, 검토단면 선정 및 사유는 다음과 같다.

【표 5.1.1】 하부구조 검토단면 선정

하부구조 검토단면		관 련 내 용
교 각	P4	- 교각형식 : 타원형(3.5×2.5m) - 기초형식 : 직접기초(P1, P2, P23), 말뚝기초(P3~P22) - 구조적으로 문제가 될 만한 결함은 없는 상태임
선 정 사 유		- 본교량의 교각은 타원형 교각으로 구성되어 있고 기초는 교각별로 직접기초와 말뚝기초로 시공되어져 있으며, 구조적인 결함이 없는 상태이다. 따라서, P4를 대상교각으로 선정하여 검토를 수행하였다. ⇒ P4

나. 검토방법

본 교량은 1등급교(DB-24, DL-24)로 설계되어 있으며, 도로교 설계기준(2010)에 따라 PSC Beam은 허용응력설계법, 바닥판과 하부구조(교각)는 강도설계법을 적용하여 안전성평가를 실시하였다.

안전성평가를 위한 구조해석은 3차원 해석과 활하중의 이동재하가 가능한 범용구조해석 프로그램인 SAP2000과 MIDAS/Civil을 이용하였다.

5.1.2 내하력평가

내하력 평가방법은 구조해석 결과를 토대로 기본내하력을 평가하였으며, 구조해석 검토시 사용재료의 재료적 특성은 관련 설계기준 및 현장조사자료 등을 참조하였다.

가. 구조해석 및 검토의 기본가정

- 1) 사용된 해석모델은 Frame Element(PSC Beam, 가로보), Rigid Element를 이용한 격자해석 모델을 적용한다.
- 2) 철근량은 측정값을 기준으로 하며 철근의 종류는 도면을 참조한다. 유효높이는 철근탐사 시험 결과 측정된 피복두께를 이용하며 설계피복두께 미만은 단면검토시 안전측으로 설계피복두께를 적용한다.
- 3) 콘크리트강도는 비파괴강도 시험결과와 설계기준강도의 만족 여부를 고려하여 적용한다.
- 4) 고정하중은 바닥판, PSC Beam, 가로보, 방호벽, 및 기타하중에 대해서 합성전 및 합성후 고정하중으로 구분하여 고려한다.
- 5) 활하중은 DB하중과 DL하중, 충격하중을 고려하여 산정한다.
- 6) 강도설계법에 의한 단면검토시 하중계수는 도로교설계기준(2010)을 이용한다.
- 7) 구조검토 결과는 도로교설계기준(2010)에 준하여 SI단위계를 사용한다.

5.2 상부구조 안전성평가

5.2.1 검토조건

1) 교량 제원

- ① 교량형식 : 24경간 PSC Beam교
- ② 교량연장 : $8(3@30) = 720.0\text{m}$
- ③ 교량폭원 : 12.145m
- ④ 사 각 : 90.0°
- ⑤ 거더제원 : $B = 0.7\text{m}$ (상부플랜지), 0.6m (하부플랜지), $H = 2.0\text{m}$
- ⑥ 교량등급 : 1등급(DB-24 및 DL-24 적용)

2) 사용재료

① 콘크리트

- ㉠ (1) 바닥판($f_{ck} = 27 \text{ MPa}$) : $f_{ca} = 0.4f_{ck} = 10.0 \text{ MPa}$
- ㉡ PSC Beam ($f_{ck} = 40.0 \text{ MPa}$)
 - 허용압축응력 $0.4f_{ck} = 16.0 \text{ MPa}$
 - 허용인장응력 $0.5\sqrt{f_{ck}} = 3.16 \text{ MPa}$

② PS 강선 (SWPC 7B : 12.7mm , 2중)

- ㉠ 인장강도 $f_{pu} = 1,900 \text{ MPa}$
- ㉡ 항복강도 $f_{py} = 1,600 \text{ MPa}$
- ㉢ 탄성계수 $E_p = 200,000 \text{ MPa}$
- ㉣ 마찰계수 :

$$\mu = 0.25 / \text{rad}$$

$$k = 0.005 / \text{m}$$

- ㉤ Anchorage Slip : 6mm
- ㉥ Relaxation : 2중, 5%

③ 철근(SD400)

- ㉠ 항복강도(f_y) : 400.0MPa
- ㉡ 탄성계수(E_s) : $200,000\text{MPa}$
- ㉢ 허용압축응력 : $f_{ca} = 180.0\text{MPa}$
- ㉣ 허용인장응력 : $f_{ta} = 160.0\text{MPa}$

3) 설계방법

- ① 바닥판 : 강도설계법
- ② PSC Beam : 허용응력설계법

4) 적용하중

① 고정하중

고정하중은 합성전 고정하중과 합성후 고정하중으로 구분하여 모델링하였다. 합성전 고정하중은 강재 및 바닥판 자중을 고려하였으며 합성후 고정하중은 방호벽 및 포장 등을 고려하여 계산하였다.

② 활하중

본 교량은 1등급 교량으로서 DB-24 및 DL-24 하중을 적용한다.

5) 참고문헌

- ① 도로교 설계기준(2010)
- ② 콘크리트 구조기준(2012)
- ③ 도로설계편람(2008)
- ④ 도로설계요령(2009)
- ⑤ 강도로교 상세부 설계지침(2006)

나. 바닥판 구조검토

1) 캔틸레버부

① 고정하중

NO.	작용하중(kN)	작용거리(m)	모멘트(kN·m)	비 고
①	$1.180 \times 0.230 \times 25.000 = 6.785$	0.600	4.071	
②	$0.800 \times 0.070 \times 1/2 \times 25.000 = 0.700$	0.462	0.323	
③	$0.380 \times 0.070 \times 25.000 = 0.665$	0.450	0.299	
④	$0.175 \times 0.120 \times 1/2 \times 25.000 = 0.263$	0.375	0.099	
⑤	$0.205 \times 0.120 \times 25.000 = 0.615$	0.355	0.218	
⑥	$0.745 \times 0.300 \times 25.000 = 5.588$	0.373	2.084	
⑦	$0.295 \times 0.080 \times 25.000 = 0.543$	0.148	0.080	
계	15.159		7.174	

콘크리트 단위중량 = 25.0kN/m^3
 아스팔트포장 단위중량 = 23.0kN/m^3
 트럭의 후륜하중(P_r) = 96.0kN
 설계속도 = 120km/hr

② 활하중(DB-24 : $P_r = 96\text{ kN}$)

• 윤하중 분포폭

$$E = 0.8X + 1.14 = 1.140\text{m}$$

여기서, $X = 0.000\text{m}$

• 충격계수

$$i = \frac{15}{40 + L} = 0.375 > 0.300 \quad \therefore i = 0.300 \text{ 적용}$$

• 활하중

$$M_{\ell+i} = \frac{P_r \cdot X \cdot (1+i)}{E} = 0.000\text{kN}\cdot\text{m/m}$$

③ 차량 충돌하중

수평충돌력 H 가 노면상 1.0m 높이에 교축을 따라 1.0 m 마다 작용시

$$H = (V/60)^2 \times 7.5 + 2.5 = 32.500 \text{ kN/m}$$

$$\text{작용높이 } h = 1.180\text{m}$$

$$M_{co} = H \times h = 32.500 \times 1.180 = 38.350 \text{ kN}\cdot\text{m/m}$$

④ 풍하중(방호벽)

$$P_w = 3.0\text{kN/m}^2 \times 1.000\text{m} = 3.000\text{kN/m}$$

$$M_w = 3.000 \times 1.100 \times 0.630 = 2.079 \text{ kN}\cdot\text{m/m}$$

⑤ 하중조합

• 계수모멘트

$$M_{u1} = 1.3 M_d + 2.15 M_{(\ell+i)} + 1.3 M_{(CF)} = 9.326 \text{ kN}\cdot\text{m/m}$$

$$M_{u2} = 1.3 M_d + 1.3 M_{(\ell+i)} + 1.3 M_{co} + 1.3 M_{(CF)} = 59.181 \text{ kN}\cdot\text{m/m}$$

$$M_{u3} = 1.3 M_d + 1.3 M_{(\ell+i)} + 0.65 M_w + 1.3 M_{(CF)} = 10.678 \text{ kN}\cdot\text{m/m}$$

$$M_{u4} = 1.2 M_d + 1.2 M_w + 1.2 M_{co} = 57.124 \text{ kN}\cdot\text{m/m}$$

$$M_{u5} = 1.3 M_d + 1.3 M_w = 12.029 \text{ kN}\cdot\text{m/m}$$

• 사용모멘트

$$M = 1.0 M_d + 1.0 M_{(\ell+i)} + CF + Co = 45.524 \text{ kN}\cdot\text{m/m}$$

⑥ 단면검토

• 검토조건

$$\text{설계기준강도}(f_{ck}) = 27.0\text{MPa}, \text{ 인장철근 항복강도}(f_y) = 400.0\text{MPa}$$

$$\text{단면폭}(b) = 1000.0\text{mm}, \text{ 단면높이}(h) = 300.0\text{mm}$$

$$\text{철근 피복두께}(d_c) = 60.0\text{mm}, \text{ 유효깊이}(d) = 240.0\text{mm}$$

$$\text{사용철근량}(A_s) = H13@125 = 1,013.6\text{mm}^2$$

• 설계휨강도 산정

$$a = \frac{A_s \cdot f_y}{0.85 \cdot f_{ck} \cdot b} = 12.99\text{mm}$$

$$\phi Mn = \phi \left\{ A_s \cdot f_y \cdot \left(d - \frac{a}{2} \right) \right\} = 79.666\text{kN}\cdot\text{m}$$

• 휨모멘트 검토

$$\phi Mn = 79.666\text{kN}\cdot\text{m} > Mu = 59.181\text{kN}\cdot\text{m} \quad \therefore \text{O.K}$$

⑧ 사용성(균열) 검토

$$\text{탄성계수비}(n) = E_s / E_c = 8$$

$$\text{철근비}(\rho) = A_s / bd = 0.00422$$

- 중립축(k) = $-n\rho + \sqrt{2n\rho + (n\rho)^2} = 0.22835$
- 중립축 거리(x) = $k \times d = 54.804$
- $j = 1 - k/3 = 0.924$
- 철근응력(f_s) = $M / (A_s \times j \times d) = 202.449 \text{ MPa}$
- 최소 두께(c_c) = 53.650mm ,
- 인장연단 폭(s_1) = $375 \times (210 / f_s) - 2.5 c_c = 254.861 \text{ mm}$
- 인장연단 폭(s_2) = $300 \times (210 / f_s) = 311.189 \text{ mm}$
- 철근 소요중심간격(s_a) = $\text{Min}(s_1, s_2) = 254.861$
- 철근 평균간격 $125.0\text{mm} < 254.9\text{mm}$, 이므로, $\therefore \text{O.K}$

2) 중앙부

① 고정하중

$$\text{철근콘크리트} : 0.250\text{m} \times 25.0\text{kN/m}^3 = 6.250\text{kN/m}^2$$

$$\text{아스팔트포장} : 0.080\text{m} \times 23.0\text{kN/m}^3 = 1.840\text{kN/m}^2$$

$$\Sigma w_d = 8.090\text{kN/m}^2$$

$$M_d = \frac{\Sigma w_d L^2}{10} = 2.621\text{kN}\cdot\text{m/m}$$

여기서, 계산지간(L) = 1.800m

② 활하중(DB-24 : $P_r = 96 \text{ kN}$)

- 충격계수

$$i = \frac{15}{40 + L} = 0.359 > 0.300 \quad \therefore i = 0.300 \text{ 적용}$$

- 활하중

$$M_{\ell+i} = \frac{(L+0.6)P_r}{9.6} (1+i) = 31.200\text{kN}\cdot\text{m/m}$$

$$\text{연속 바닥판이므로, } M_{\ell+i} = 0.8 \times 31.200 = 24.960\text{kN}\cdot\text{m/m}$$

③ 하중조합

- 계수모멘트

$$M_{u1} = 1.3 M_d + 2.15 M_{(\ell+i)} = 57.072 \text{ kN}\cdot\text{m/m}$$

- 사용모멘트

$$M = 1.0 M_d + 1.0 M_{(\ell+i)} = 27.581 \text{ kN}\cdot\text{m/m}$$

④ 단면검토

• 검토조건

설계기준강도(f_{ck}) = 27.0MPa , 인장철근 항복강도(f_y) = 400.0MPa

단면폭(b) = 1000.0mm , 단면높이(h) = 250.0mm

철근 피복두께(d_c) = 40.0mm , 유효깊이(d) = 210.0mm

사용철근량(A_s) = H16@125 = 1588.8mm²

• 설계휨강도 산정

$$a = \frac{A_s \cdot f_y}{0.85 \cdot f_{ck} \cdot b} = 17.666\text{mm}$$

$$\phi Mn = \Phi \left\{ A_s \cdot f_y \cdot \left(d - \frac{a}{2} \right) \right\} = 69.327\text{kN}\cdot\text{m}$$

• 휨모멘트 검토

$$\phi Mn = 69.327\text{kN}\cdot\text{m} > Mu = 57.072\text{kN}\cdot\text{m} \quad \therefore \text{O.K}$$

⑤ 사용성(균열) 검토

$$\bullet \text{탄성계수비}(n) = E_s / E_c = 8.0$$

$$\bullet \text{철근비}(\rho) = A_s / bd = 0.00757$$

$$\bullet \text{중립축}(k) = -n\rho + \sqrt{2n\rho + (n\rho)^2} = 0.29262$$

$$\bullet \text{중립축 거리}(x) = k \times d = 61.451$$

$$\bullet j = 1 - k/3 = 0.902$$

$$\bullet \text{철근응력}(f_s) = M / (A_s \times j \times d) = 84.957\text{MPa}$$

$$\bullet \text{최소 두께}(c_c) = 32.050\text{mm}$$

$$\bullet \text{인장연단 폭}(s_1) = 375 \times (210 / f_s) - 2.5 c_c = 846.806\text{mm}$$

$$\bullet \text{인장연단 폭}(s_2) = 300 \times (210 / f_s) = 741.547\text{mm}$$

$$\bullet \text{철근 소요중심간격}(s_a) = \text{Min}(s_1, s_2) = 741.549\text{mm}$$

$$\bullet \text{철근 평균간격} \quad 125.0\text{mm} < 741.5\text{mm}, \text{이므로, } \therefore \text{O.K}$$

3) 바닥판의 구조검토 결과

강도설계법에 의한 바닥판의 단면검토 결과, 휨강도에 대한 계수모멘트의 최소 안전율이 1.040로 산정되어 바닥판은 안전성을 확보하고 있는 것으로 평가되었다.

【표 5.2.1】 바닥판의 단면검토 결과


구 분	M_u (kN·m)	ΦM_n (kN·m)	안전율 ($\Phi M_n/M_u$)	검토 결과
캔틸레버부	59.181	79.666	1.346	O.K
중양부	57.072	69.327	1.214	O.K

【표 5.2.2】 바닥판의 사용성(균열) 검토결과

구 분	M_o (kN·m)	인장응력(f_s) (MPa)	허용응력(f_{sa}) (MPa)	철근 평균 간격(s) (mm)	철근 소요중심 간격(s_a) (mm)	검토 결과
캔틸레버부	45.524	202.449	240.000	125.000	254.9	O.K
중양부	25.581	84.957	240.000	125.000	741.5	O.K

다. PSC Beam 구조검토

1) 해석단면

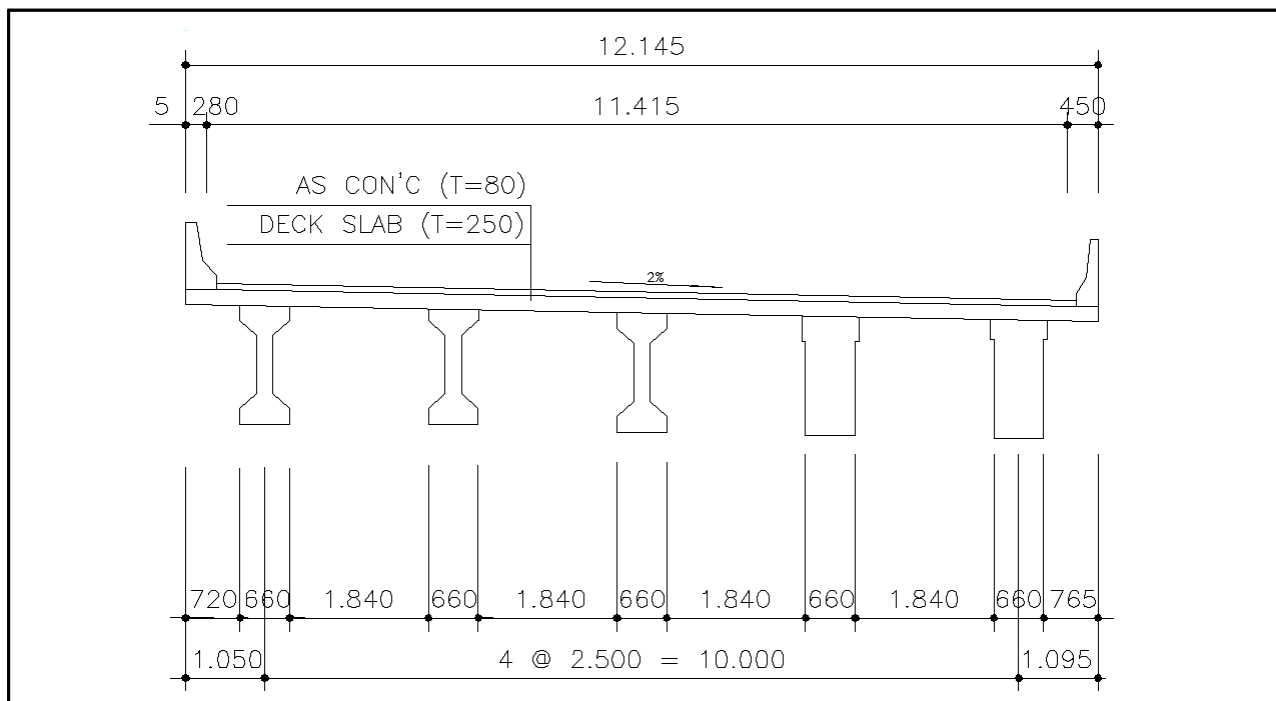

【그림 5.2.1】 해석단면

2) 하중산정

① 합성전 고정하중

거더의 합성전 단면특성을 사용하고 PSC Beam 자중, 바닥판의 고정하중 등 1차 고정하중에 대한 단면력 산정 후 단면 검토시 적용한다.


② 합성후 고정하중

합성 후 해석은 바닥판과 거더의 실 거동을 고려하여 바닥판은 플레이트 요소, 거더는 빔 요소를 사용하고, 두 요소 사이를 6개 자유도가 구속되게 강체연결(RIGID LINK) 하여 적용하고 포장 및 난간·연석 등 2차 고정하중과 활하중 등을 구조해석 프로그램을 이용하여 단면력 산정 후 단면 검토시 적용한다.


③ 활하중

DB-24, DL-24 하중 재하


- 표준트럭 DB하중(방호벽측 2, 3차선 편재하)

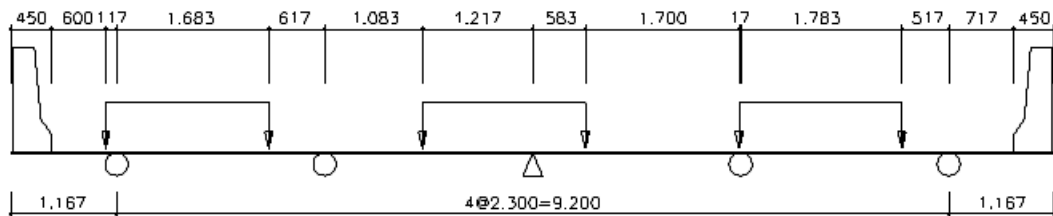


- 표준트럭 DB하중(중분대측 2, 3차선 편재하)

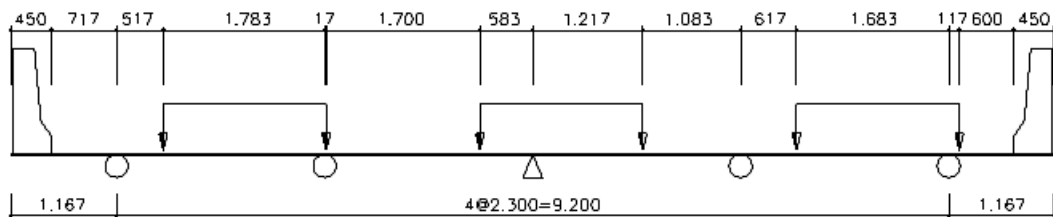

- 표준트럭 DL하중(방호벽측 2, 3차선 편재하)

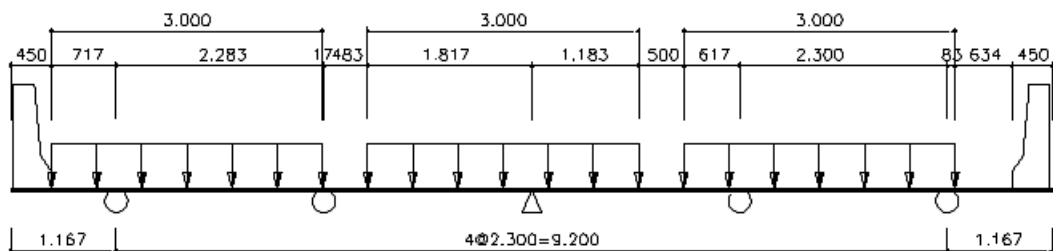

- 표준트럭 DL하중(중분대측 2, 3차선 편재하)

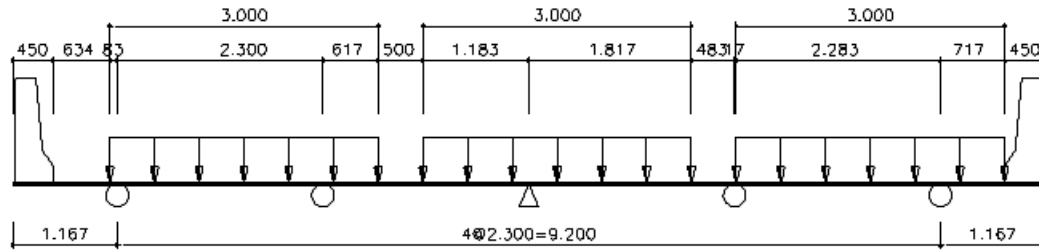

④ 횡방향 분배 결과

구 분	2	3	4	5	6	비 고
CASE 1.	14.906	15.304	15.738	15.484	14.474	슬래브 자중
CASE 2.	16.396	-0.531	7.077	-0.386	16.504	합성후 고정하중
CASE 3.	111.152	147.261	123.470	2.540	-0.423	방호벽좌(DB-24, 2차선)
CASE 4.	111.428	145.583	131.037	156.073	31.879	방호벽우(DB-24, 3차선)
CASE 5.	0.175	-1.121	119.841	143.911	121.195	방호벽좌(DB-24, 2차선)
CASE 6.	26.806	153.339	133.167	141.018	121.670	방호벽우(DB-24, 3차선)
CASE 7.	7.327	9.706	8.335	0.030	0.000	방호벽좌(DL-24, 2차선)
CASE 8.	7.334	9.662	8.620	10.461	2.020	방호벽우(DL-24, 3차선)
CASE 9.	0.033	-0.186	8.058	9.505	7.988	방호벽좌(DL-24, 2차선)
CASE 10.	1.671	10.324	8.709	9.385	8.008	방호벽우(DL-24, 3차선)

⑤ 지점침하

합성후 단면에 대해서 각 지점위치별 10mm 부등침하를 조합하여 적용

3) 단면제정수

① 거더 단부

구 분	A	Y	A Y	AY2	Io	Yt	I33
1	12012.00	109.00	1309308	142714572	33157124		
2	1260.00	9.00	11340	102060	34020		
3	1.60	18.27	29	534	0		
총 단 면	13273.60	-	1320677	142817166	33191144	99.497	44604276
쉬스공제 단면	-13.68	110.50	-1512	-167094			
순 단 면	13259.92	-	1319165	142650072	33191144	99.485	44604318
강 선 단 면	331.67	110.50	36649	4049720			
환 산 단 면	13591.58	-	1355814	146699791	33191144	99.754	44643010
슬래브	방호벽측	5011.27	-12.50	-62641	783010	261003	
	중분대측	4808.25	-12.50	-60103	751289	250430	
	내측 빔	5342.50	-12.50	-66781	834766	278255	
총환산단면	방호벽측	18602.85	-	1293173	147482802	33452147	69.515
	중분대측	18399.83	-	1295711	147451081	33441574	70.420
	내측 빔	18934.08	-	1289033	147534557	33469399	68.080

구 분		A	X	A X	AX ²	I ₀	X _t	I ₂₂
1		12012.0	0.0	0.0	0.0000	4360356		
2		1260.0	0.0	0.0	0.0000	514500		
3		1.6	0.0	0.0	1813.5111	0		
총 단 면		13273.6	-	0.0	1813.5111	4874856	0	4876670
쉬스공제 단면		-13.7	0.0	0.0	0.0000			
순 단 면		13259.9	-	0.0	1813.5111	4874856	0	4876670
강 선 단 면		331.7	0.0	0.0	0.0000			
환 산 단 면		13591.6	-	0.0	1813.5111	4874856	0	4876670
슬래브	방호벽측	5011.3	0.0	0.0	0.0000	16779571		
	중분대측	4808.3	0.0	0.0	0.0000	14821763		
	내측 빔	5342.5	0.0	0.0	0.0000	20331636		
총환산단면	방호벽측	18602.8	-	0.0	1813.5111	21654427	0	21656241
	중분대측	18399.8	-	0.0	1813.5111	19696619	0	19698433
	내측 빔	18934.1	-	0.0	1813.5111	25206493	0	25208306

② 거더중앙부

구 분		A	Y	A Y	AY ²	I ₀	Y _t	I ₃₃
1		1260.00	9.00	11340	102060	34020		
2		250.00	21.33	5333	113778	1389		
3		3180.00	97.50	310050	30229875	6699465		
4		506.00	169.67	85851	14566110	13606		
5		1518.00	188.50	286143	53937956	66919		
총 단 면		6714.00	-	698718	98949778	6815398	104.069	33050161
쉬스공제 단면		-136.85	189.00	-25864	-4888339			
순 단 면		6577.15	-	672853	94061439	6815398	102.302	32042340
강 선 단 면		331.67	189.00	62685	11847427			
환 산 단 면		6908.82	-	735538	105908866	6815398	106.464	34415693
슬래브	방호벽측	4519.76	-12.50	-56497	706212	235404		
	중분대측	4316.74	-12.50	-53959	674491	224830		
	내측 빔	5342.50	-12.50	-66781	834766	278255		
총환산단면	방호벽측	11428.57	-	679041	106615078	7050802	59.416	73320034
	중분대측	11225.56	-	681579	106583357	7040228	60.717	72239959
	내측 빔	12251.32	-	668757	106743632	7093653	54.587	77331536

구 분		A	X	A X	AX2	Io	Xt	I22
1		1260.0	0.000	0.0	0	514500		
2		250.0	0.000	0.0	84028	8681		
3		3180.0	0.000	0.0	0	106000		
4		506.0	0.000	0.0	157928	14871		
5		1518.0	0.000	0.0		551034		
총 단 면		6714.0	-	0.0	241956	1195085	0.0	1437041
쉬스공제 단면		-136.848	0.000	0.0	0			
순 단 면		6577.2	-	0.0	241956	1195085	0.0	1437041
강 선 단 면		331.666	0.000	0.0	0			
환 산 단 면		6908.8	-	0.0	241956	1195085	0.0	1437041
슬래브	방호벽측	4519.8	0.000	0.0	0	12310719		
	중분대측	4316.7	0.000	0.0	0	10725225		
	내측 빔	5342.5	0.000	0.0	0	20331636		
총환산단면	방호벽측	11428.6	-	0.0	241956	13505804	0.0	13747760
	중분대측	11225.6	-	0.0	241956	11920310	0.0	12162266
	내측 빔	12251.3	-	0.0	241956	21526721	0.0	21768677

4) 부재력 집계

구 분		절점	Beam 자중	합성전 고정하중	합성후 고정하중	활하중	계
외측빔	전단력 (kN)	1	279.657	264.661	231.869	325.483	1101.670
		2	187.443	200.019	173.902	280.466	841.830
		3	126.388	135.377	115.935	235.449	613.149
		4	65.332	70.735	57.967	190.432	384.466
		5	0.000	0.000	0.000	145.415	145.415
	모멘트 (kN · m)	1	0	0.000	0.000	0.000	0.000
		2	830.369	845.136	737.996	1,020.195	3,433.696
		3	1,401.150	1,455.137	1,265.136	2,136.082	6,257.505
		4	1,749.841	1,830.002	1,581.420	2,099.099	7,260.362
		5	1,876.443	1,969.732	1,686.848	2,199.825	7,732.848
내측빔	전단력 (kN)	1	279.657	258.478	66.930	359.967	965.032
		2	187.443	195.957	50.198	310.181	743.779
		3	126.388	133.435	33.465	260.395	553.683
		4	65.332	70.914	16.733	210.608	363.587
		5	0.000	0.000	0.000	160.822	160.822
	모멘트 (kN · m)	1	0	0.000	0.000	0.000	0.000
		2	830.369	826.503	213.026	1,128.283	2,998.181
		3	1,401.150	1,425.585	365.187	2,362.397	5,554.319
		4	1,749.841	1,797.245	456.484	2,321.496	6,325.066
		5	1,876.443	1,941.484	486.916	2,432.894	6,737.737

5) 받침검토

구 분	거더 번호	고 정 하 중				활 하 중	총반력	비 고
		BEAM 자중	합성전	합성후	합 계	DB, DL		
시점측 지점 반력결과	1	292.931	173.300	152.408	618.639	327.716	946.355	방호벽측
	2	292.931	165.043	30.028	488.002	356.518	844.520	
	3	292.931	173.342	80.165	546.438	329.490	875.927	
	4	292.931	162.873	26.290	482.093	352.762	834.855	
	5	292.931	176.235	155.094	624.259	332.656	956.915	방호벽측
P1측 지점 반력결과	1	585.861	493.327	432.275	1511.463	534.072	2045.535	2열 배치
	2	585.861	464.897	88.172	1138.930	524.807	1663.737	2열 배치
	3	585.861	485.135	212.644	1283.640	488.098	1771.739	2열 배치
	4	585.861	458.242	84.519	1128.622	525.355	1653.977	2열 배치
	5	585.861	491.474	431.440	1508.774	532.061	2040.835	2열 배치
P2측 지점 반력결과	1	585.861	491.091	431.166	1508.118	532.799	2040.918	2열 배치
	2	585.861	458.995	85.079	1129.935	526.976	1656.910	2열 배치
	3	585.861	485.141	212.616	1283.618	488.247	1771.865	2열 배치
	4	585.861	464.140	87.666	1137.667	525.242	1662.909	2열 배치
	5	585.861	493.713	432.524	1512.098	535.891	2047.989	2열 배치
중점측 지점반력 결과	1	292.931	176.133	155.002	624.065	330.662	954.727	방호벽측
	2	292.931	163.091	26.463	482.484	353.138	835.622	
	3	292.931	173.340	80.147	546.417	329.414	875.831	
	4	292.931	164.818	29.888	487.636	355.271	842.906	
	5	292.931	173.411	152.485	618.826	326.298	945.123	방호벽측

구 분	시점측	P1측	P2측	중점측
작용반력	956.915	1022.768	1023.995	954.727
적용받침	1350.000	1350.000	1350.000	1350.000
적정여부	OK	OK	OK	OK

교각 1, 2는 2열 배치임.

5) PSC Beam 검토

① 외측 Beam (+ : 압축, - : 인장)

구 분	모멘트 (kN · m)	콘크리트 휨응력(MPa)				PS강선(MPa)
		바닥판	PSC Beam			
		상 연	상 연	하 연	PS 강선도심위치	PS 강선도심위치
거더자중	1,876.443	-	6.292	-6.159	-5.474	
합성전 고정하중	1,969.732	-	5.758	-4.891	-4.305	-30.135
합성후 고정하중	1,686.848	1.771	1.238	-3.030	-2.796	-19.572
활하중	2,199.825	2.310	1.614	-3.952	-3.646	-25.522
계	7,732.848	4.081	14.902	-18.032	-16.221	-75.229

② 내측 Beam (+ : 압축, - : 인장)

구 분	모멘트 (kN · m)	콘크리트 휨응력(MPa)				PS강선(MPa)
		바닥판	PSC Beam			
		상 연	상 연	하 연	PS 강선도심위치	PS 강선도심위치
거더자중	1,876.443	-	6.292	-6.159	-5.474	
합성전 고정하중	1,941.484	-	5.675	-4.821	-4.244	-29.708
합성후 고정하중	486.916	0.483	0.333	-0.867	-0.801	-5.607
활하중	2,432.894	2.415	1.665	-4.333	-4.003	-28.021
계	6,737.737	2.898	13.965	-16.180	-14.522	-63.336

③ 설계하중 작용시의 휨응력의 합성

- 외측 Beam (+ : 압축, - : 인장)

구 분		프리스트레스 도입직후			설계하중 작용시		
		프리스트레스	Beam 자중	계	유효프리스트레스	총하중	계
Beam	상연	-7.150	6.292	-0.858	-6.320	14.902	8.582
	하연	22.374	-6.159	16.215	19.776	-18.032	1.744
허용응력(MPa)		1.41 < 계 < 17.60			-3.16 < 계 < 16.00		
슬래브						4.081	4.081
바닥판 콘크리트 허용응력(MPa)					0.0 < 계 < 10.80		

- 내측 Beam (+ : 압축, - : 인장)

구 분		프리스트레스 도입직후			설계하중 작용시		
		프리스트레스	Beam 자중	계	유효프리스트레스	총하중	계
Beam	상연	-7.150	6.292	-0.858	-6.227	13.965	7.738
	하연	22.374	-6.159	16.215	19.486	-16.180	3.306
허용응력(MPa)		1.41 < 계 < 17.60			-3.16 < 계 < 16.00		
슬래브						2.898	2.898
바닥판 콘크리트 허용응력(MPa)					0.0 < 계 < 10.80		

6) 강도설계법에 의한 검토

- 외측거더

$$\begin{aligned} \cdot Mu &= 1.3Md + 2.15ML = 1.3 \times (1876.443 + 1969.732 + 1686.848) + 2.15 \times 2199.825 \\ &= 11922.55 \text{ kN}\cdot\text{m} \end{aligned}$$

- 내측거더

$$\begin{aligned} \cdot Mu &= 1.3Md + 2.15ML = 1.3 \times (1876.443 + 1941.484 + 486.916) + 2.15 \times 2432.894 \\ &= 10827.02 \text{ kN}\cdot\text{m} \end{aligned}$$

$$b = 2,500 \text{ mm}, b_l=200\text{mm}(\text{복부두께}), d = 2,140.0 \text{ mm}$$

$$A_p = 4,738.08 \text{ mm}^2$$

$$a = 158.609 < 250.0 \text{ mm}, \text{ 직사각형 단면으로 고려}$$

구 분	휨모멘트(kN·m)		비고
	계수모멘트 (Mu=1.3Md + 2.15ML+i)	설계모멘트(φ Mn)	
중앙부 바닥판	11,922.6	14,664.6 kN·m	O.K

5.3 기본내하력 검토

5.3.1 개 요

구조물이 현재 보유하고 있는 실제 내하력 및 안전도를 추정하기 위한 내하력 평가는 유지관리 체계의 핵심이 되는 중요한 분야로서 그 분석 및 평가방법의 합리성과 결과의 신뢰도가 중요한 문제로 된다. 현재 사용되고 있는 교량의 내하력 평가기법은 공용하중에 대한 내하율(Rating Factor)을 구하기 위한 허용응력개념(Working Stress Rating)이나 강도 또는 하중저항계수개념(Load and Resistance Factor Design)에 의한 방법과 신뢰성 이론의 개념에 기초한 방법으로 대별될 수 있다. 건교부에서 제정한 ‘안전점검 및 정밀안전진단 세부지침-교량편’에 의한 내하력 평가 절차는 다음과 같다.

5.3.2 허용응력법

가. 내하율(Rating Factor) 평가

허용응력법에 의한 교량부재의 내하율 산정시에 하중조합으로는 D+L(1.0+i)를 사용하므로 하중계수는 각각 1.0이 된다. 사용재료의 허용응력은 강재의 경우 사용재료에 따른 항복응력을 사용하여 도로교 설계기준에 의거 부재종류에 따라 결정한다. 고정하중과 활하중에 의한 응력은 대상 부재단면에 있어서 철근 및 강재부식, 콘크리트의 중성화, 염해 등에 의한 강도저하와 단면손실 등을 고려하여 계산한다. 이때 고정하중은 현재 교량에 작용하고 있는 모든 고정하중을 가능한 한 정확히 고려한다. 활하중은 현행 도로교 설계기준의 설계 활하중을 사용한다.

$$RF = \frac{f_a - f_d}{f_l (1+i)}$$

여기서, f_a = 실측 허용응력

f_d = 실측 고정하중에 의한 응력

f_l = 설계 활하중에 의한 응력

i = 도로교 설계기준에서 제시한 설계 충격계수

나. 내하력(Load Carrying Capacity)

기본 내하력 : $P = RF \times P_r$

여기서, RF = 내하율

P_r = 설계 활하중

5.3.3 강도설계법

가. 내하율(Rating Factor) 평가

강도설계법에 의한 교량부재의 내하율 산정 시 하중조합으로는 $1.3D+2.15L(1.0+i)$ 를 사용하므로 하중계수는 각각 1.3, 2.15 가된다.

단면강도는 단면의 현재 상태, 즉 재료강도와 단면손실 등을 고려하여 도로교 설계기준과 콘크리트 구조설계기준의 공칭강도와 강도감소 계수에 따라 계산한다.

교량 설계시의 부재강도 감소계수는 부재강도의 산정에 있어서 재료강도에 대한 불확실성, 설계와 시공단면의 오차 등을 고려하는 계수이나 내하력 평가시에는 그러한 불확실성은 상당히 감소하므로 오히려 공용 중에 부재단면의 손상정도에 따라 결정한다.

그러나 부재단면의 손상정도를 정량적으로 평가하기가 어려우므로 공칭강도의 산정 시는 교량의 현재 상태에 따른 단면감소와 재료강도를 고려하고 강도감소계수는 설계시의 값을 그대로 사용한다. 고정하중과 활하중에 의한 단면력은 현재 작용하고 있는 고정하중과 현행 도로교 설계기준의 설계 활하중(DB 또는 DL하중)을 사용하여 구조해석을 통하여 구한다.

$$RF = \frac{\phi M_n - \gamma_d M_d}{\gamma_l M_l (1+i)}$$

여기서, ϕM_n = 극한 저항모멘트 (RC·PC구조물의 휨부재 $\phi = 0.85$)

M_d = 실측 고정하중에 의한 모멘트

M_l = 설계 활하중에 의한 모멘트

r_d = 고정하중 계수 = 1.30

r_l = 활하중 계수 = 2.15

i = 도로교 설계기준에서 제시한 설계 충격계수

나. 내하력(Load Carrying Capacity)

기본 내하력 : $P = RF \times P_r$

P_r = 설계 활하중

K_s = 응력보정계수 ($= \frac{\epsilon_{\text{계산}}}{\epsilon_{\text{실측}}} \cdot \frac{1+i_{\text{계산}}}{1+i_{\text{실측}}}$) 또는

처짐보정계수 ($= \frac{\delta_{\text{계산}}}{\delta_{\text{실측}}} \cdot \frac{1+i_{\text{계산}}}{1+i_{\text{실측}}}$)

5.3.4 기본내하력 평가

가. 바닥판

구 분	ϕM_n	M_d	M_l	M_u	내하력 계산과정	내하율	내하력
캔틸레버부	79.666	6.827	0.000	59.181	$\frac{\phi M_n - 1.3 \times M_d}{M_l}$	∞	DB-24 이상
중양부	69.327	2.621	24.960	57.072	$\frac{\phi M_n - 1.3 \times M_d}{M_l}$	1.228	“

나. 거더

구 분			합성전 고정하중	합성후 고정하중	유효프리스트레스	설계 활하중	허용 응력	내하율계산과정	내하율	내하력
주형	측경간 중양부	상부 플랜지	12.05	1.238	-6.320	1.614	16.0	$\frac{\text{허용응력(합성전후 고정하중)}}{\text{설계 활하중}}$	5.50	DB24 이상
		하부 플랜지	-11.05	-3.30	19.776	-3.952	-3.16	$\frac{\text{허용응력(합성전후 고정하중)}}{\text{설계 활하중}}$	2.24	“

5.3.5 안전성평가등급

가. 바닥판

구 분	ϕM_n	M_d	M_l	M_u	안전율	안전성평가등급
캔틸레버부	79.666	6.827	0.000	59.181	1.346	A
중양부	69.327	2.621	24.960	57.072	1.214	A

안전성평가등급	A

나. 거 더

구 분			합성전 고정하중	합성후 고정하중	유효프리스트레스	설계 활하중	계	허용응력	안전율	안전성평가등급
주형	측경간 중양부	상부 플랜지	12.05	1.238	-6.320	1.614	8.582	16.0	1.86	A
		하부 플랜지	-11.05	-3.30	19.776	-3.952	1.744	-3.16	9.17	A

안전성평가등급	A

5.4 하부구조 안전성평가

5.4.1 교각(P4) 구조검토

가. 검토조건

1) 일반사항

- ① 하부구조형식 : T형 교각
- ② 상부구조형식 : PSC Beam
- ③ 교량등급 : 1등교(DB-24, DL-24)
- ④ 기초형식 : 말뚝기초

2) 하중

- ① 철근콘크리트의 단위중량 : $\gamma_c = 25.0 \text{ kN/m}^3$
- ② 기초지반의 단위중량 : $\gamma_{s2} = 20.0 \text{ kN/m}^3$


3) 사용재료

- ① 콘크리트
 - 설계기준강도(f_{ck}) : 24MPa(코핑부, 기둥)
 - 탄성계수(E_c) : 26,636.6MPa
- ② 철근(SD300)
 - 항복강도(f_y) : 300MPa
 - 탄성계수(E_s) : 200,000MPa

4) 설계방법

극한강도설계법 적용

나. 해석단면

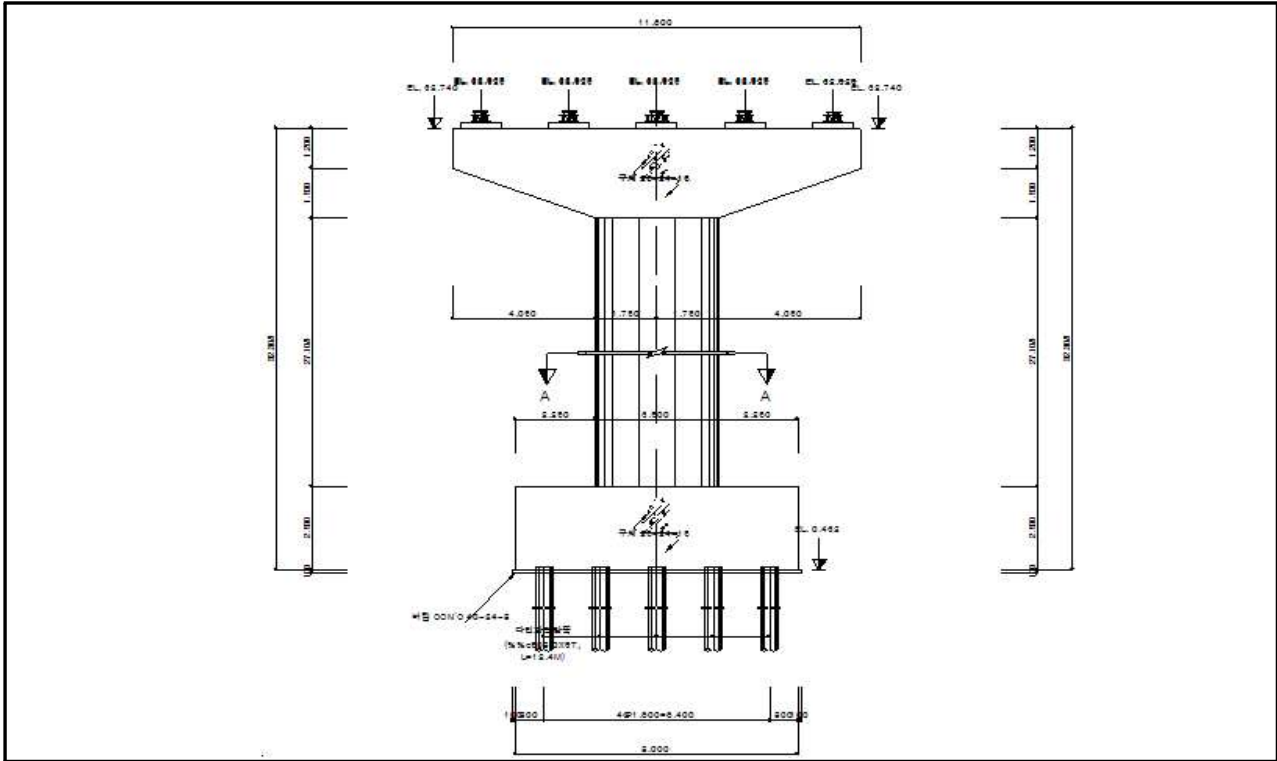

【그림 5.4.1】 해석단면(P4)

다. 하중산정

1) 상부반력 및 교각자중

교좌 번호	고정하중(D)	활하중(L)		
		만재하시(L1)	좌측면재하(L2)	우측면재하(L3)
1	755.732	267.036	267.036	267.036
2	569.465	262.404	262.404	262.404
3	641.820	244.049	244.049	244.049
4	564.311	262.678	262.678	262.678
5	754.387	266.031	266.031	266.031
6	755.732	267.036	267.036	267.036
7	569.465	262.404	262.404	262.404
8	641.820	244.049	244.049	244.049
9	564.311	262.678	262.678	262.678
10	754.387	266.031	266.031	266.031
계	6571.430	2604.396	2604.396	2604.396

※ 교각자중은 25.0 kN/m³의 값을 프로그램에서 자동재하

2) 풍하중

① 상부구조에 작용하는 풍하중

$$B/D = 12.145 / 3.300 = 3.647 [1 \leq B/D < 8]$$

$$W_1 = [4.0 - 0.2 \times 3.647] \times 3.330 = 10.891 \text{ kN/m} \geq 6.0 \text{ 이므로}$$

$$= 10.891 \text{ kN/m}$$

$$P_1 = 10.891 \times (30.0 + 30.0) / 2 \times \sin 90$$

$$= 326.730 \text{ kN}$$

$$\text{작용위치 } h = 3.330/2 + 0.4 + 0.600 = 2.655 \text{ m (거더중심 기준)}$$

$$\text{작용모멘트 } M_y = P_h \times h = 326.730 \times 2.665 = 870.735 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

② 하부구조에 작용하는 풍하중

$$W'_{\text{copping}} = 20.250 \text{ kN}$$

$$W'_{\text{column}} = 1.500 \times 2.5 = 3.75 \text{ kN/m (풍상측)}$$

※ 활하중 재하시에는 계산된 하중의 1/2을 적용한다.

3) 온도하중

① 교축직각방향(G-TR)

연평균 온도변화차 $\Delta T = 10^\circ \text{ C}$ 적용한다.

② 교축방향(G-LO)

- 교각의 종방향 변위를 유발하는 수평력

$$\delta = \alpha \times \Delta T \times L = 0.000012 \times 20.0 \times 30.000 = 0.006 \text{ m}$$

$$\delta = \frac{P \times L^3}{3 \times E \times I}, \quad P_h = \frac{3 \times E \times I \times \delta}{L^3}$$

$$P_h = 3 \times 26636600 \times 3.22066 \times 1 \text{ EA} \times 0.00600 / 29.808^3 \times \sin 90.0 = 58.304 \text{ kN}$$

- 교량 받침에 의한 수평력

$$\text{교량받침개수} : N = 10 \text{ EA}$$

$$\text{탄성받침 전단탄성계수} : kh = 1500 \text{ kN/m}$$

$$P \times h = kh \times \delta \times N = 1500.000 \times 0.00600 \times 10 \times \sin 90.0 = 90.0 \text{ kN}$$

- 수평력은 ①, ②중 작은값 58.304 kN를 적용한다.

- 작용모멘트

$$M_h = 58.304 \times (0.400 + 1.200/2) = 58.304 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

라. 하중조합

1) 계수하중 검토시

구분	D	L1	L2	L3	W	WL	G	GS	CO
ULB01	1.30	2.15							
ULB02	1.30		2.15						
ULB03	1.30			2.15					
ULB04	1.30				1.30				
ULB05	1.30	1.30			0.65	1.30			
ULB06	1.30		1.30		0.65	1.30			
ULB07	1.30			1.30	0.65	1.30			
ULB08	1.30	1.30					1.30	1.30	
ULB09	1.30	1.30					-1.30	1.30	
ULB10	1.30		1.30				1.30	1.30	
ULB11	1.30		1.30				-1.30	1.30	
ULB12	1.30			1.30			1.30	1.30	
ULB13	1.30			1.30			-1.30	1.30	
ULB14	1.25				1.25		1.25	1.25	
ULB15	1.25				1.25		-1.25	1.25	
ULB16	1.25	1.25			0.63	1.25	1.25	1.25	
ULB17	1.25	1.25			0.63	1.25	-1.25	1.25	
ULB18	1.25		1.25		0.63	1.25	1.25	1.25	
ULB19	1.25		1.25		0.63	1.25	-1.25	1.25	
ULB20	1.25			1.25	0.63	1.25	1.25	1.25	
ULB21	1.25			1.25	0.63	1.25	-1.25	1.25	
ULB22	1.00								
ULB23	1.30	1.30							1.30
ULB24	1.30		1.30						1.30
ULB25	1.30			1.30					1.30
ULB26	1.20				1.20				1.20

※ D : 고정하중 또는 이에 따른 단면력

L : 활하중 또는 이에 따른 단면력

W : 활하중 비재하시 풍하중에 따른 단면력

WL : 활하중 재하시 풍하중에 따른 단면력


G : 부등침하, 크리프, 건조수축, 제작 또는 시공시 치수 착오, 습도변화 또는 온도변화 등으로 인한 팽창 또는 수축변형으로 유발된 변형력 또는 이에 따른 단면력

Q : 유수압 및 유목충돌에 의한 단면력

마. 구조해석

1) 해석모델링

상부 및 하부구조물의 상호작용을 고려하기 위하여 병합하여 모델링하였다.

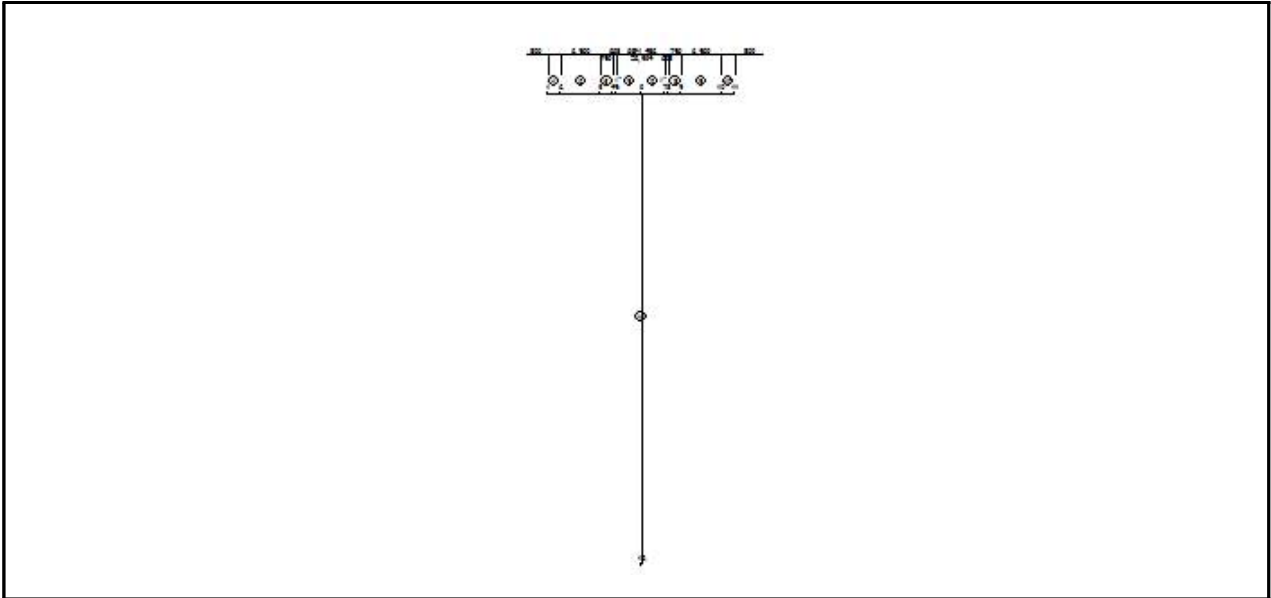

【그림 5.4.2】 해석모델링(P4)

바. 코핑부 검토

1) 내민보 검토

① 내민길이의 산정

원형이나 정다각형 기둥인 경우 내민 길이는 정사각형 기둥단면으로 치환하여 구한다.

- 기둥의 단면적

$$A = 3.5 \times 2.5 - ((4 - \pi) \times 1.25^2) = 7.409 \text{ m}^2$$

- 치환단면의 한변길이

$$L = \sqrt{7409} / 2.500 = 2.964 \text{ m}$$

위험단면은 기둥 끝단으로부터 $0.268\text{m} (= 1.750 - 2.964/2)$ 에 위치한다.

② 브래킷 판정

- 위험단면에서의 작용력

$$V_u = 6422.494 \text{ kN}$$

$$M_u = 14920.458 \text{ kN.m}$$

$$N_u = 0 \text{ kN.m}$$

• 브래킷 판정

$$a = 14920.458 / 6422.494 = 2.323 \text{ m}$$

$$d = 2.700 - 0.155 = 2.545 \text{ m}$$

$$a / d = 2.323 / 2.545 = 0.913 \leq 1.0 \quad \therefore \text{브래킷으로 검토}$$

③ 브래킷 검토

- 단면제원 및 검토조건

$f_{ck}=24\text{MPa}$, $f_y=300\text{MPa}$, $\phi=0.80$, $\phi_f=0.80$, $\phi_v=0.80$

B(mm)	H(mm)	d(mm)	피복(mm)	외단깊이(mm)	Vu(kN)
2,500.0	2,700.0	2,544.7	100.0	1,9380	6422.5

㉠ 사용 철근량

• 주인장철근 : 1단 D29 - 24EA + 2단 D32 - 24EA (= 34478.4mm²)

• 폐합스트립 : 1단 D22 - 6EA (= 2,322.600mm²)

㉡ 최대전단강도

$$V_{n1} = 0.2f_{ck}bd = 0.2 \times 24 \times 2500.000 \times 2544.717 = 30,536.600 \text{ kN}$$

$$V_{n2} = 5.6bd = 5.6 \times 2500.000 \times 2544.717 = 35,626.034 \text{ kN}$$

$$\phi V_{\max} = 0.8 \times \min(V_{n1}, V_{n2}) = 24,429.280\text{kN}$$

㉢ 철근량 산정

• 전단력에 저항할 전단철근

$$A_{vf} = \frac{S_u}{\phi \times \mu \times f_y} = 19,114.565 \text{ mm}^2$$

• 인장력에 저항할 철근

$$A_{vn} = \frac{N_u}{\phi \times f_y} = 5,352.078 \text{ mm}^2$$

• 모멘트에 저항할 철근

$$a = \frac{f_y \times A_f}{0.85f_{ck}b} = 0.005A_f$$

$$A_f = \frac{M_u}{\phi b f_y (d - a/2)} = 25,559.291 \text{ mm}^2$$

• 주인장철근량 검토

주인장철근의 단면적은 ($A_f + A_n$)과 ($2/3 A_{vf} + A_n$) 중 큰값을 취한다.

$$\max(A_{s1} = A_f + A_n, A_{s2} = 2/3 A_{vf} + A_n) = 30,911.37 \text{ mm}^2$$

$$A_{\min} = 0.04 \times \frac{f_{ck}}{f_y} \times b \times d = 20,357.734 \text{ mm}^2$$

$$\max(A_{s1}, A_{s2}, A_{\min}) = 30,911.37 \text{ mm}^2 \leq A_s (= 34,478.400 \text{ mm}^2) \quad \text{O.K}$$

• 폐합스트립 검토

$$A_h = 0.5(A_s - A_n) = 12,779.646 \text{ mm}^2 \leq A_{used} (= 16,258.200) \text{ mm}^2 \quad \text{O.K}$$

④ 깊은보 검토

상세과정은 부록 참조

구 분	ΦV_n (kN)	V_u (kN)	S.F	검토 결과
깊은보 검토	4155.505	3,575.842	1.16	O.K

사. 기둥 단면검토

1) 부재력 집계 : 기둥 하단

【표 5.4.1】 부재력 산정결과

- 교축직각방향

구 분	Pe(kN)	Pu(kN)	M1(kN.m)	M2(kN.m)	V(kN)	Δ (m)	비 고
ULO01	-17626.684	-23226.136	-69.654	-69.654	0.000	-0.00027	축력최대
ULO04	-17626.684	-17626.685	2028.218	16047.107	-583.225	0.04111	모멘트최대
UEO26	-12203.089	-12203.089	1883.969	14824.481	-538.362	0.03799	편심최대

- 교축방향

구 분	Pe(kN)	Pu(kN)	M1(kN.m)	M2(kN.m)	V(kN)	Δ (m)	비 고
ULB01	-17626.684	-23226.136	0.000	0.000	0.000	0.00000	축력최대
ULB14	-16948.735	-16948.735	-424.719	-8066.567	396.266	0.03414	모멘트최대
UEB14	-12881.039	-12881.039	-424.719	-8066.567	396.266	0.03414	편심최대

- 합성부재력

구 분	Pu(kN)	Mx(kN.m)	My(kN.m)	M2(kN.m)	비 고
UL01	-23226.136	0.000	3067.241	3067.241	축력최대
UL14	-16948.735	-9380.754	16694.104	19149.195	모멘트최대
UE14	-12881.039	-9027.766	16384.656	18707.152	편심최대
UL04	-17626.685	-7139.871	17418.956	18825.456	모멘트최대
UE26	-12203.089	-6262.045	15679.374	16883.601	편심최대

※ P_e : 장기지속축력(= 고정하중에 의한 축력 $\times$ 고정하중 계수)

P_u : 전체축력 , $M1, M2$: Non-Sway모멘트, Sway모멘트

Δ : 기둥 상단의 변위량

2) 기둥 단면검토

【표 5.4.2】기둥 단면검토 결과(P4)

- 교축직각방향

구 분	철 근 비				축방향력, 휨				
	Pmin	Puse	Pmax	비고	ϕP_n	P_u	M_u	안전도	비 고
축력최대	0.010	0.011	0.060	O.K	97109.897	23226.136	3067.241	4.181	O.K
모멘트최대	0.010	0.011	0.060	O.K	64342.356	17626.685	17418.956	3.650	O.K
편심최대	0.010	0.011	0.060	O.K	49215.396	12203.089	15679.374	4.033	O.K

- 교축방향

구 분	철 근 비				축방향력, 휨				
	Pmin	Puse	Pmax	비고	ϕP_n	P_u	M_u	안전도	비 고
축력최대	0.010	0.011	0.060	O.K	97109.897	23226.136	0.000	4.181	O.K
모멘트최대	0.010	0.011	0.060	O.K	79019.766	16948.735	9380.754	4.662	O.K
편심최대	0.010	0.011	0.060	O.K	67143.108	12881.039	9027.766	5.213	O.K


- 합성부재력

구 분	철 근 비				축방향력, 휨				
	Pmin	Puse	Pmax	비고	ϕP_n	P_u	M_u	안전도	비 고
축력최대	0.010	0.011	0.060	O.K	97109.897	23226.136	3067.241	4.181	O.K
모멘트최대	0.010	0.011	0.060	O.K	47921.030	16948.735	19149.195	2.827	O.K
편심최대	0.010	0.011	0.060	O.K	34813.382	12881.039	18707.152	2.703	O.K
모멘트최대	0.010	0.011	0.060	O.K	53808.897	17626.685	18825.456	3.053	O.K
편심최대	0.010	0.011	0.060	O.K	39561.683	12203.089	16883.601	3.242	O.K

※ 자세한 계산과정은 부록 참조


3) P-M 상관도

① 교축직각방향

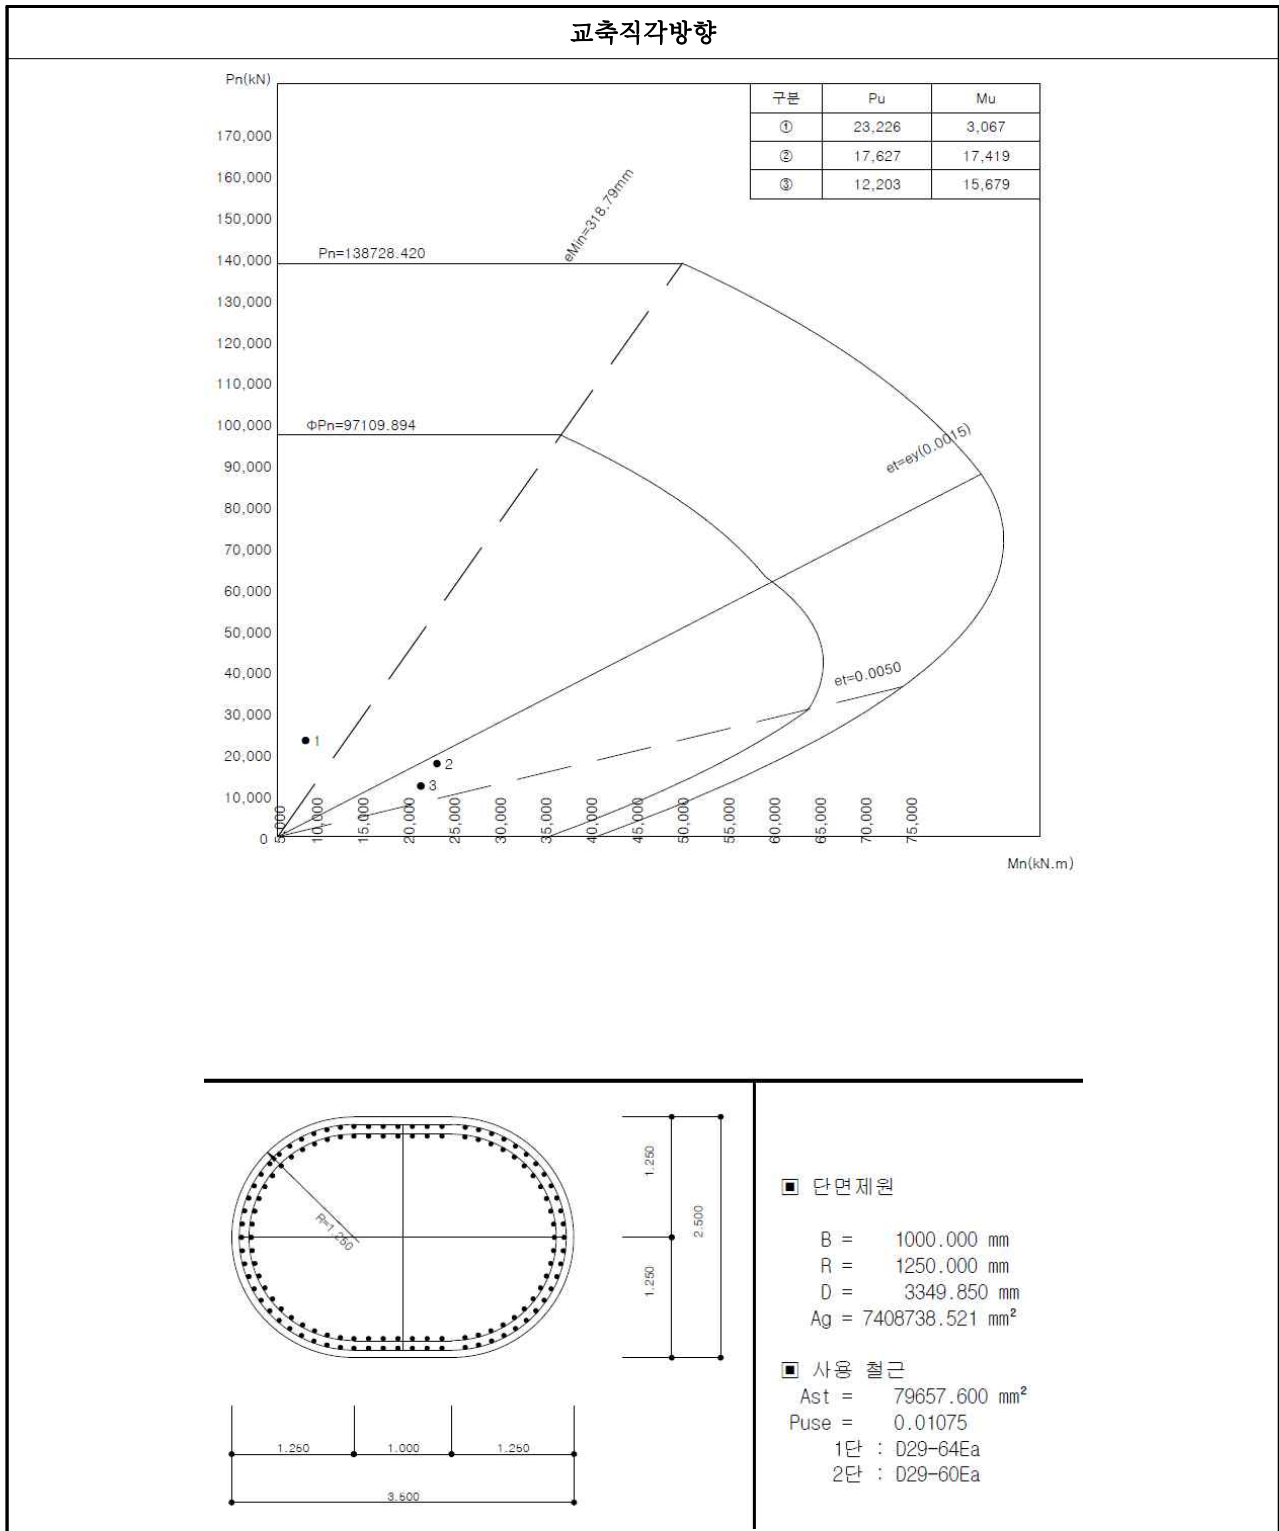


【그림 5.4.3】 P-M 상관도(교축직각방향)

② 교축방향

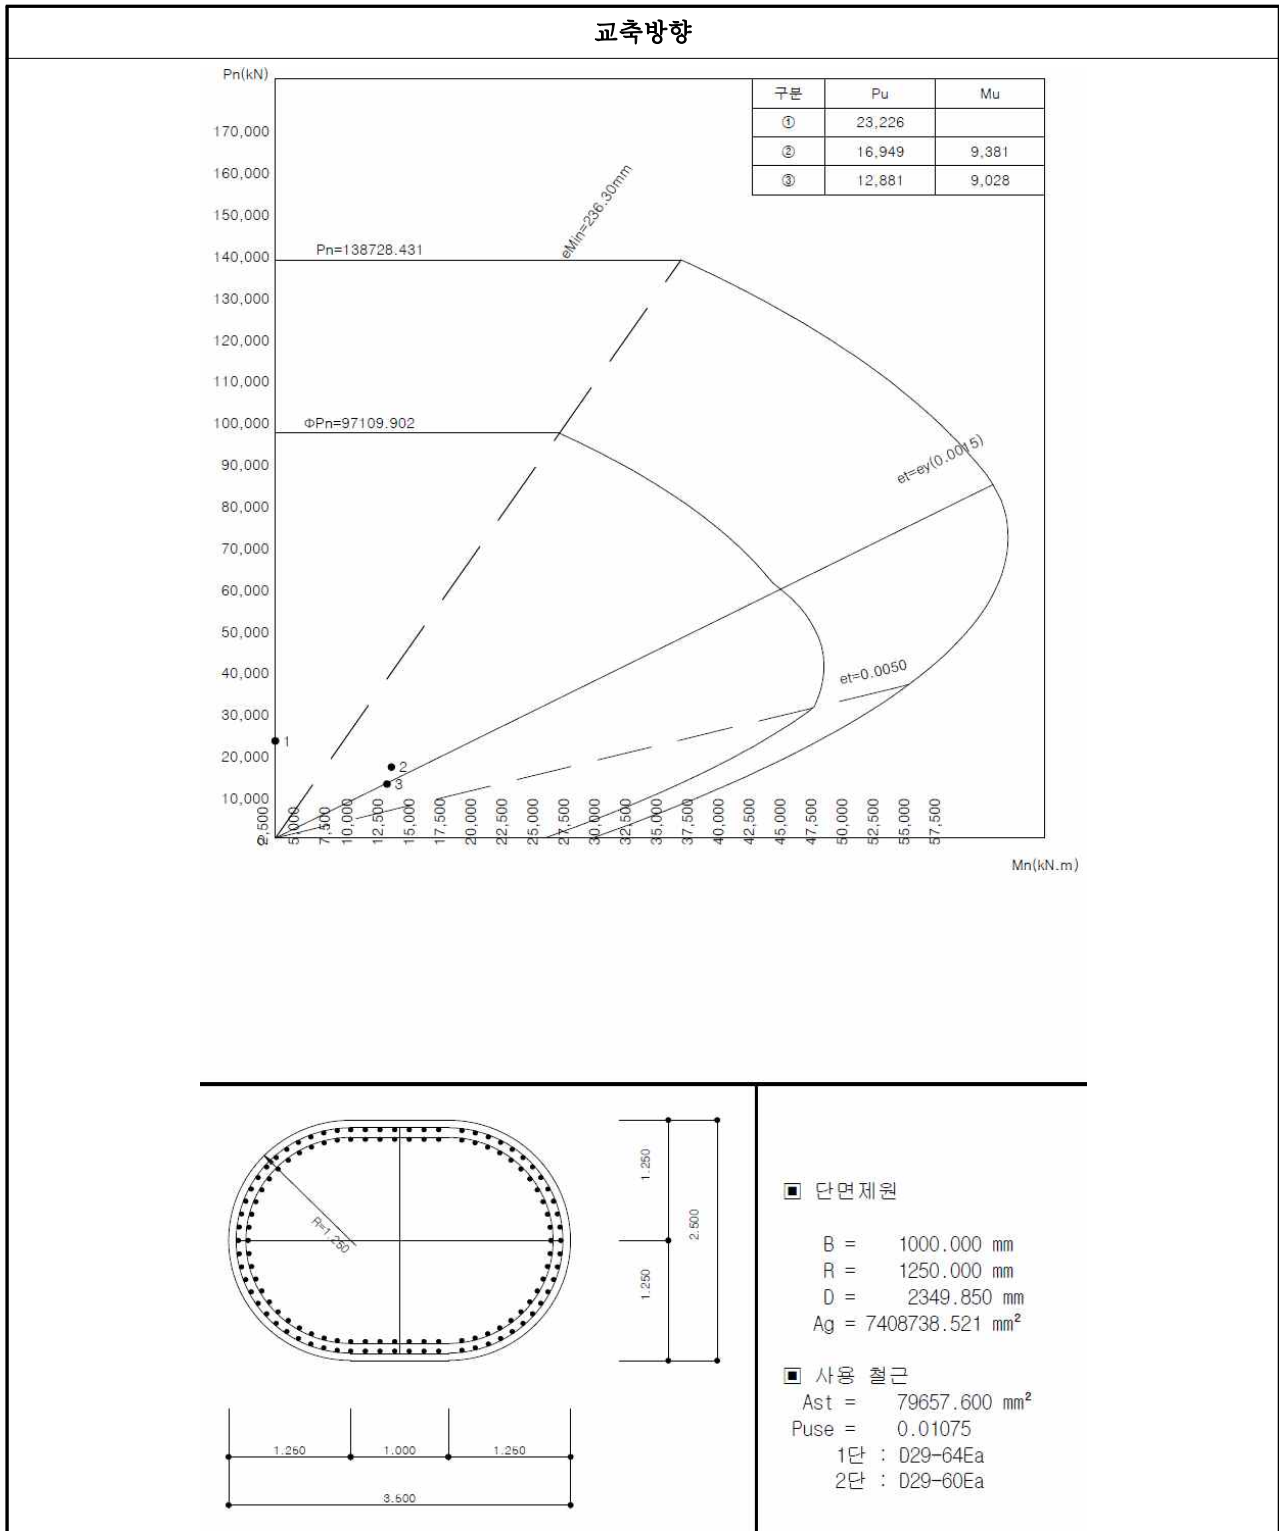


【그림 5.4.4】 P-M 상관도(교축방향)


③ 합성부재력

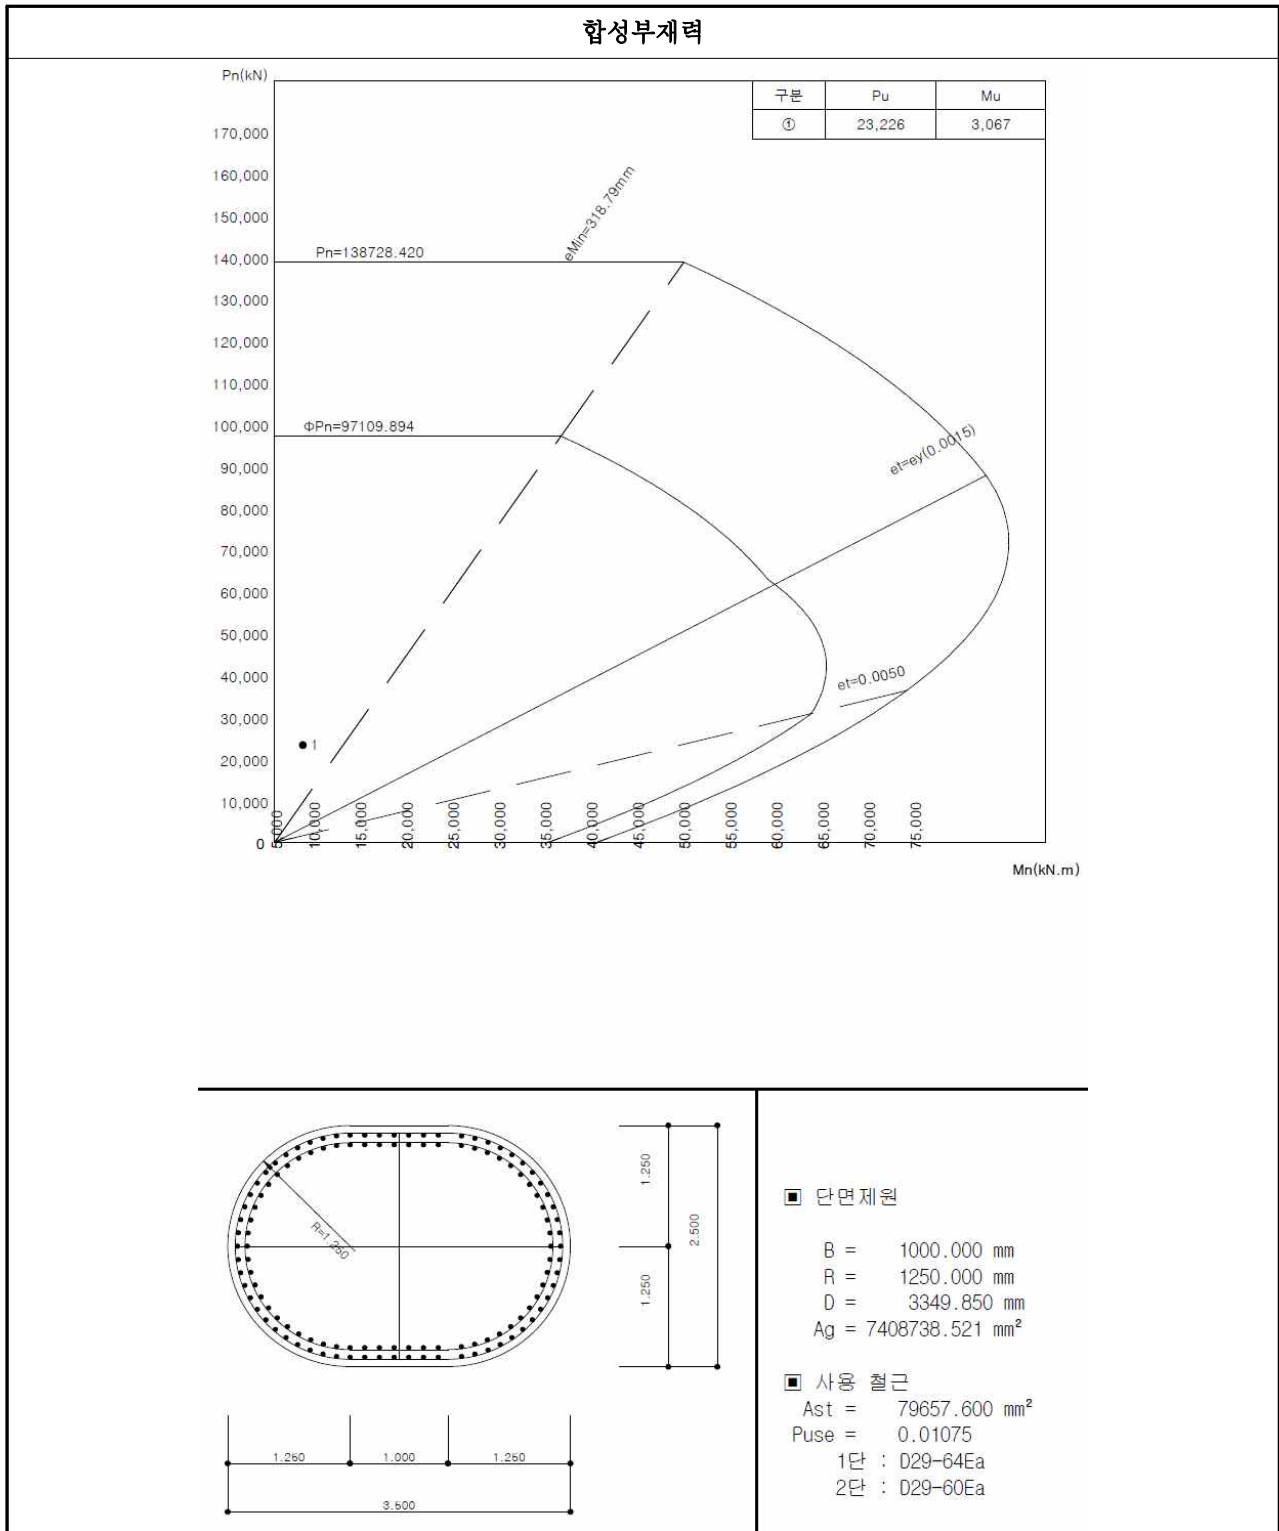


【그림 5.4.5】 P-M 상관도(합성부재력)

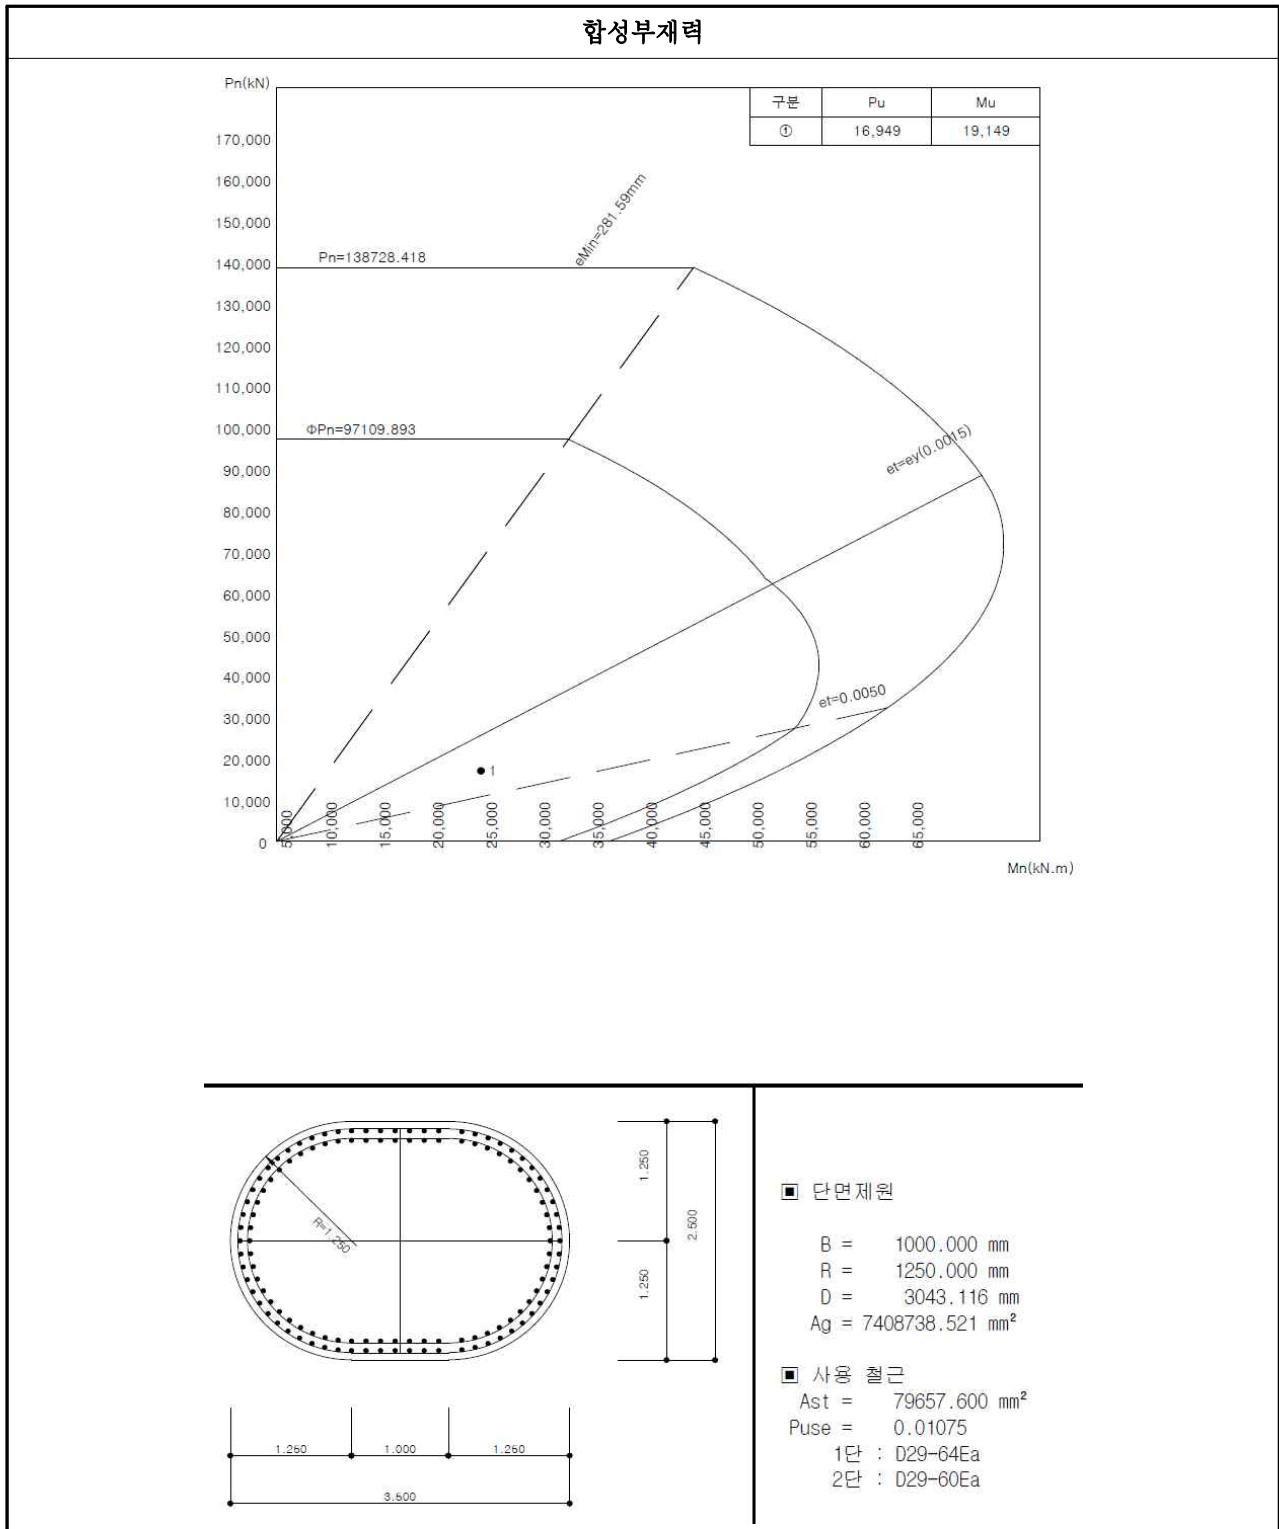


【그림 5.4.5】 P-M 상관도(합성부재력, 계속)

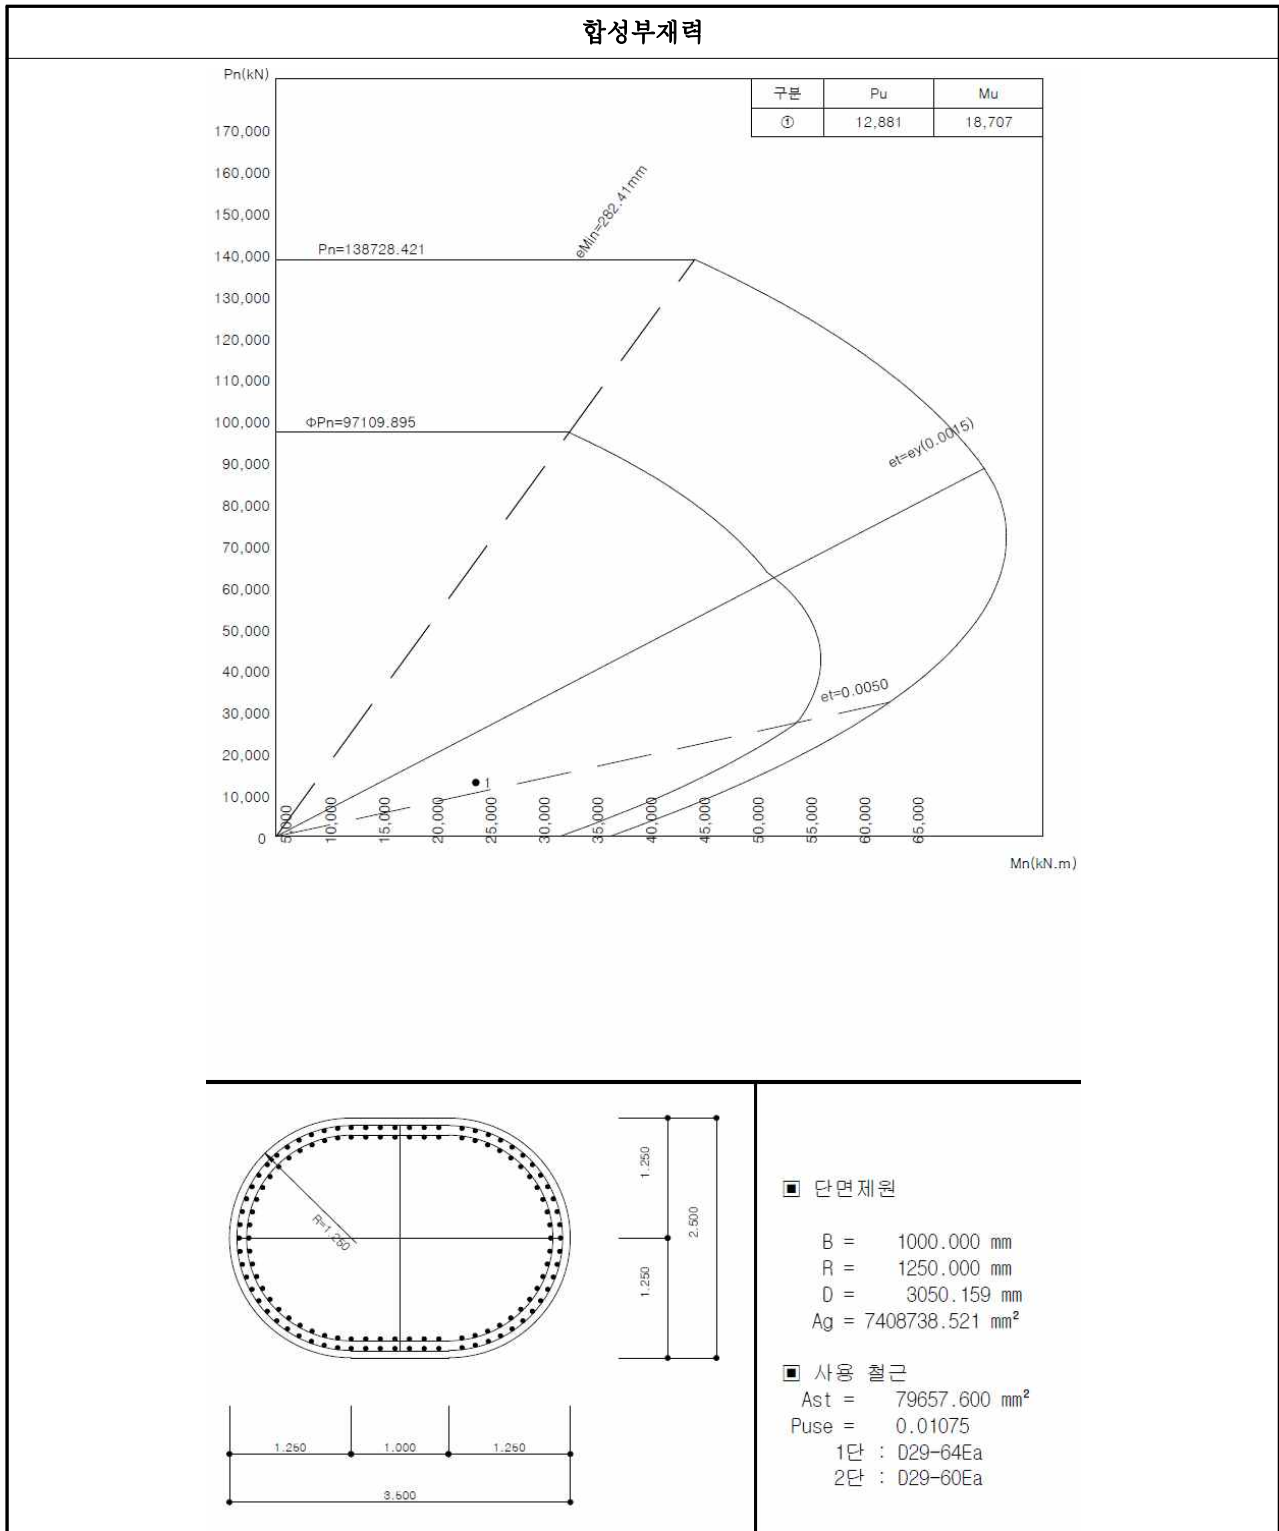

【그림 5.4.5】 P-M 상관도(합성부재력, 계속)

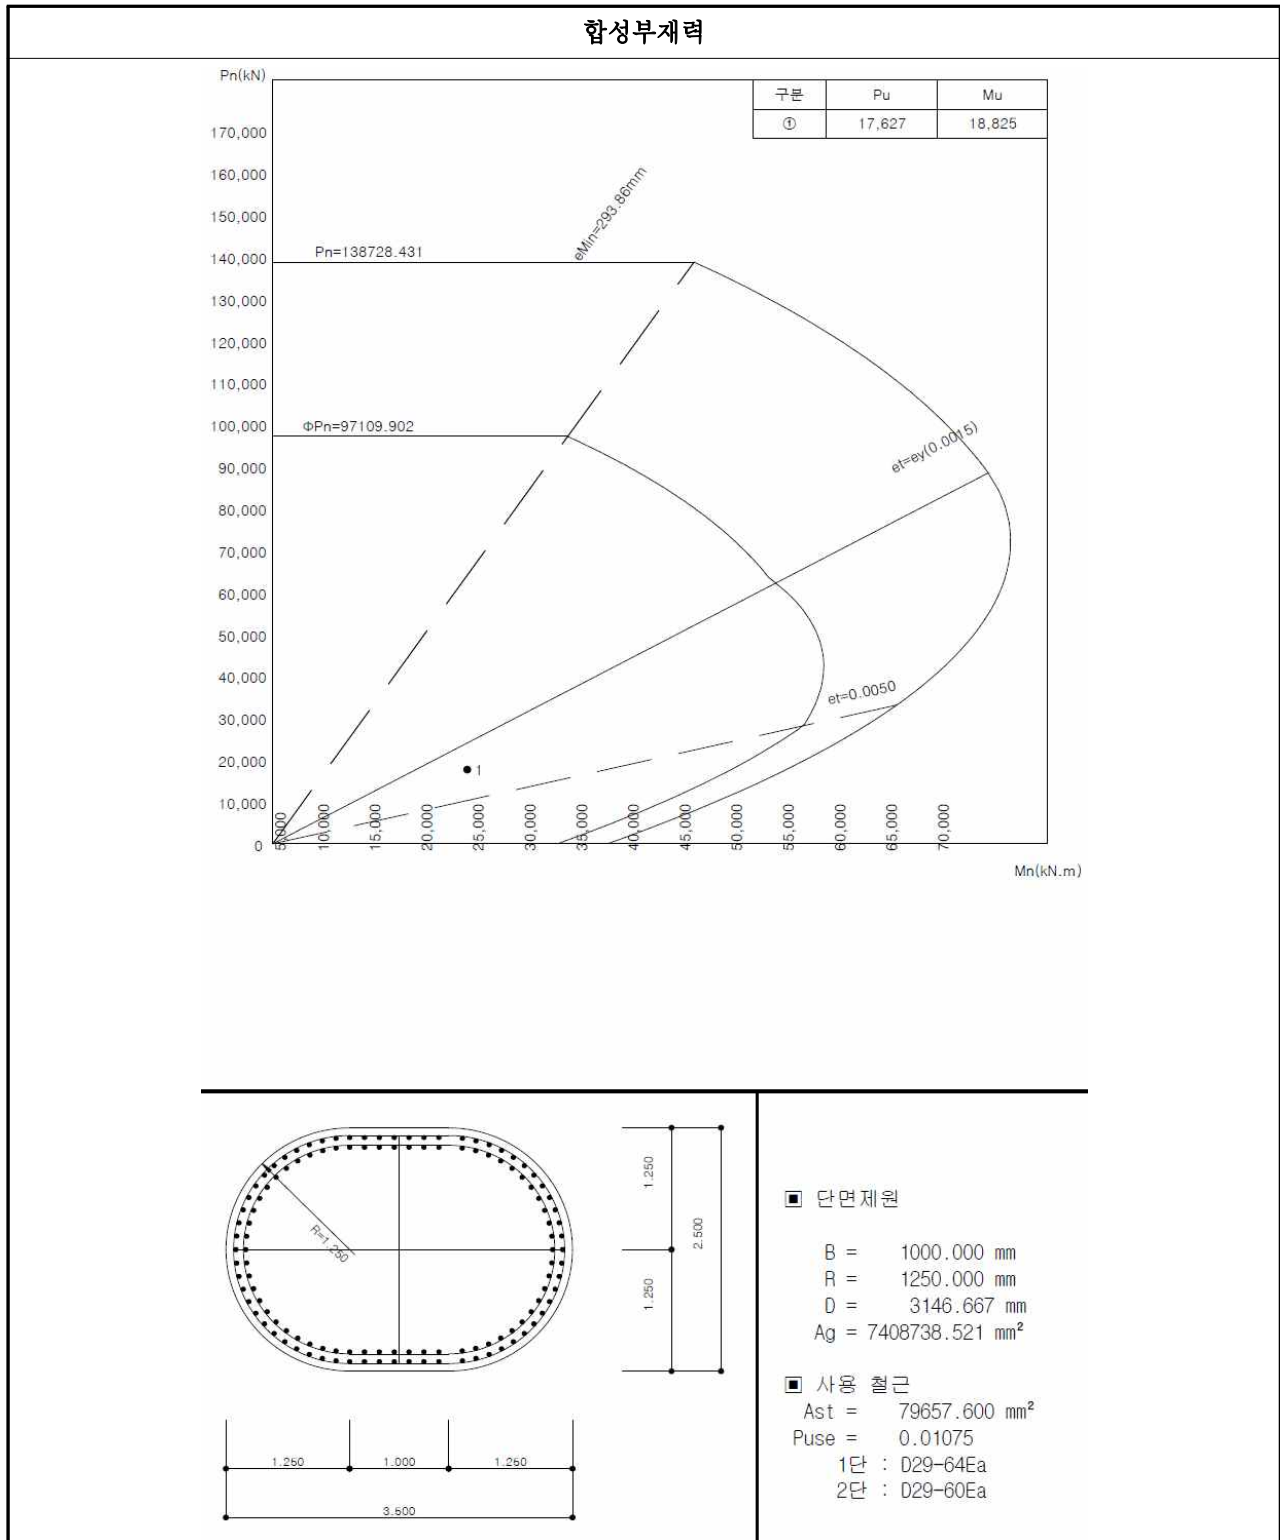

【그림 5.4.5】 P-M 상관도(합성부재력, 계속)

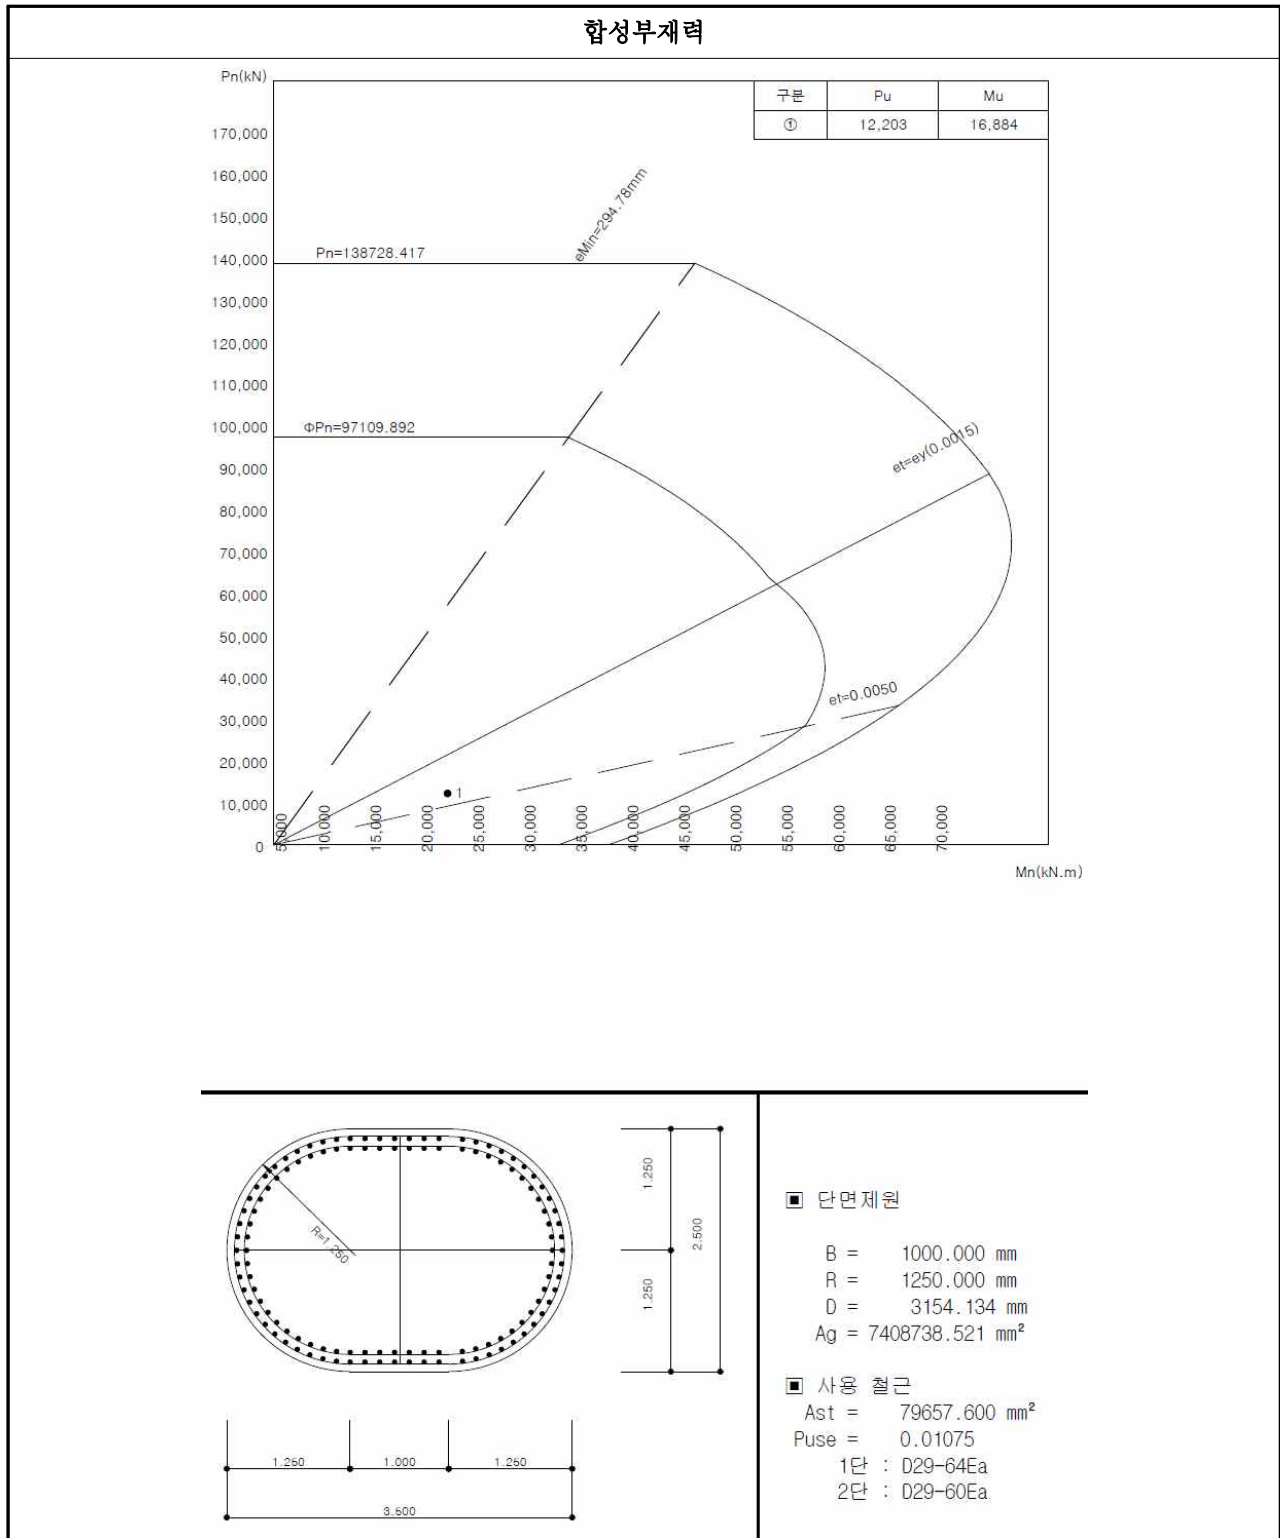

【그림 5.4.5】 P-M 상관도(합성부재력, 계속)

5.5 안전성평가 결과요약

5.5.1 안전성평가결과

가. 상부구조

【표 5.5.1】 상부구조 안전성평가결과

구 분	ϕM_n	M_d	M_l	M_u	안전율	안전성평가등급
캔틸레버부	79.666	6.827	0.000	59.181	1.346	A
중앙부	69.327	2.621	24.960	57.072	1.214	A

구 분			합성전 고정하중	합성후 고정하중	유효프리 스트레스	설계 활하중	계	허용응력	안전율	안전성평가 등급
주형	측경간 중앙부	상부 플랜지	12.05	1.238	-6.320	1.614	8.582	16.0	1.86	A
		하부 플랜지	-11.05	-3.30	19.776	-3.952	1.744	-3.16	9.17	A

나. 하부구조

【표 5.5.2】 하부구조 안전성평가결과

단면위치		Puse	Pu(kN)	$\phi Pn(kN)$	안전도	비 고
교축방향	축력최대	0.011	23226.136	97109.897	4.181	O.K
	모멘트최대	0.011	16948.735	79019.766	4.662	O.K
	편심최대	0.011	12881.039	67143.108	5.213	O.K
교축직각방향	축력최대	0.011	23226.136	97109.897	4.181	O.K
	모멘트최대	0.011	17626.685	64342.356	3.650	O.K
	편심최대	0.011	12203.089	49215.396	4.033	O.K
합성부재력	축력최대	0.011	23226.136	97109.897	4.181	O.K
	모멘트최대	0.011	16948.735	47921.030	2.827	O.K
	편심최대	0.011	12881.039	34813.382	2.703	O.K
	모멘트최대	0.011	17626.685	53808.897	3.053	O.K
	편심최대	0.011	12203.089	39561.683	3.242	O.K

5.5.2 기본내하력 평가결과

구 분	ϕM_n	M_d	M_l	M_u	내하력 계산과정	내하율	내하력
캔틸레버부	79.666	6.827	0.000	59.181	$\frac{\phi M_n - 1.3 \times M_d}{M_l}$	∞	DB-24 이상
중양부	69.327	2.621	24.960	57.072	$\frac{\phi M_n - 1.3 \times M_d}{M_l}$	1.228	“

구 분			합성전 고정하중	합성후 고정하중	유효프리스트레스	설계 활하중	허용 응력	내하율계산과정	내하율	내하력
주형	측경간 중양부	상부 플랜지	12.05	1.238	-6.320	1.614	16.0	$\frac{\text{허용응력(합성전후 고정하중)}}{\text{설계 활하중}}$	5.50	DB24 이상
		하부 플랜지	-11.05	-3.30	19.776	-3.952	-3.16	$\frac{\text{허용응력(합성전후 고정하중)}}{\text{설계 활하중}}$	2.24	“

5.5.3 안전성평가 종합결론

상부구조에 대한 구조검토결과, 바닥판 및 거더에 대해서 최소안전율이 각각 1.22및 2.24으로 안전율 1.0을 상회하고 교각 P4의 하부구조에 대한 구조검토결과, 기둥은 P-M상관도 해석에 의한 최소안전율 2.703으로서 안전율 1.0을 초과하며 내하력 평가결과, 기본내하력이 설계활하중인 DB-24를 상회하여 구조물이 전반적으로 구조적 안전성을 확보한 것으로 판단되며 최종적인 안전성평가 등급은 A등급이다.

제 6장 종합평가 및 안전등급의 지정

6.1 종합평가

6.2 안전등급


제 6장 종합평가 및 안전등급의 지정

6.1 종합평가

6.1.1 종합평가 결과 산정방법

외관조사에 따른 상태평가등급과 안전성 검토에 근거한 안전성평가등급 중 낮은 등급을 시설물의 종합평가등급으로 결정한다.

■ 종합평가 등급=MIN(상태평가 결과, 안전성 평가 결과)

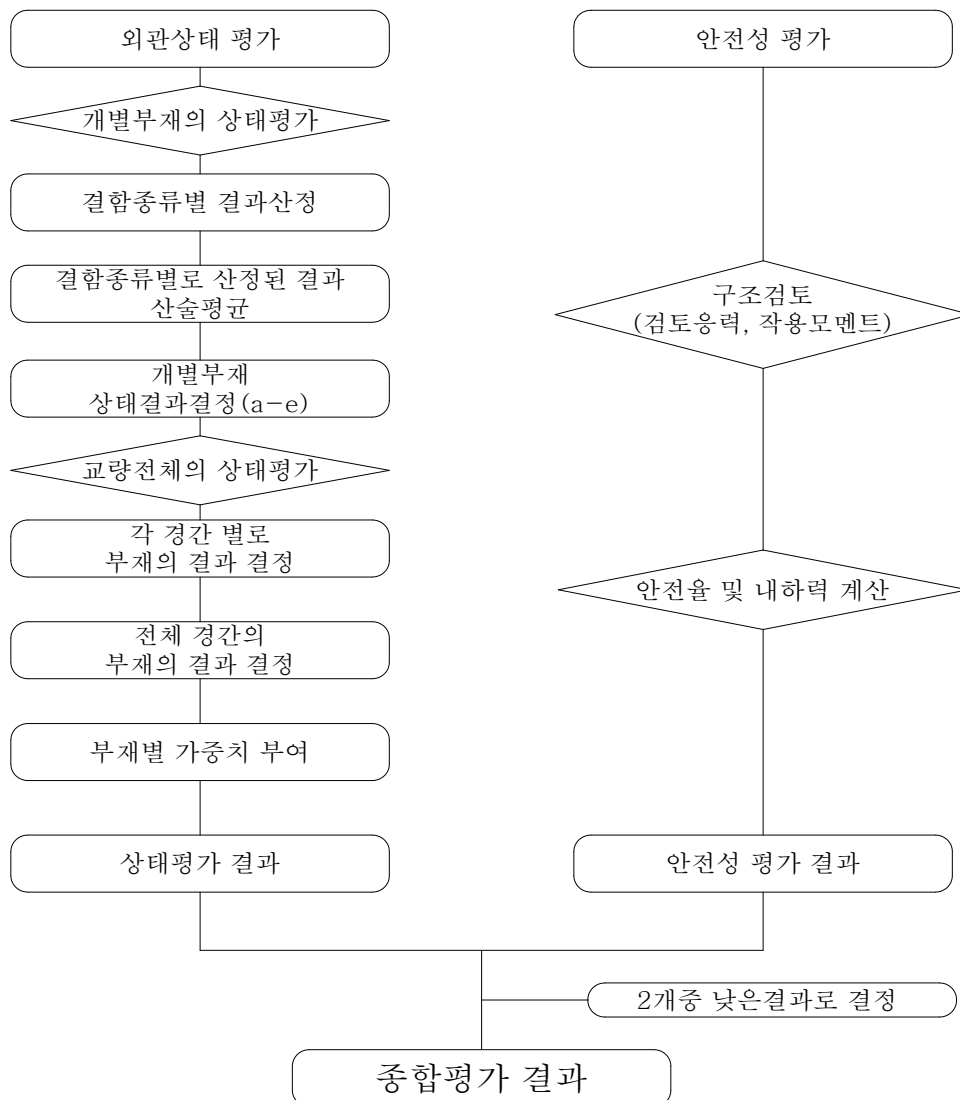

【그림 6.1.1】 종합평가 결과 산정절차

6.1.2 종합평가 결과

외관조사 및 시험에 의한 상태평가 결과와 구조검토에 의한 안전성 평가 결과를 종합하여 검토한 결과, 용산교(대구, 부산)의 종합평가 결과는 “B”로 평가되었다.

【표 6.1.1】종합평가 결과

구조물명	상태평가 결과		안전성 평가 결과		종합평가 결과
	환산결함도점수	기준	S・F	기준	
용산교(대구)	0.197	B	2.24(거더) 1.22(바닥판) 2.703(교각 P4)	A	B
용산교(부산)	0.213	B			B
종합평가	•용산교(대구, 부산)의 외관조사 및 내구성 조사에 의한 상태평가 결과는 내구성 확보를 위해 일부 보수가 필요한 “B” 로 평가됨 •안전성 평가 결과, 최소 안전율 1.0이상으로 “A” 로 평가됨 •상태평가 및 안전성 평가 결과를 통한 종합평가 결과, 용산교(대구, 부산)는 “B” 로 평가됨				

6.2 안전등급

6.2.1 안전등급기준

정밀안전진단을 실시하는 경우 상태평가 및 안전성평가 등을 종합적으로 평가하여 「법」 제 10조의 2 및 「령」 제11조의 5에 따라서 당해 시설물의 안전등급을 지정하여야 하고, 책임기술자는 당해 시설물에 대한 종합적으로 평가한 결과로부터 안전등급을 지정하여야 하며, 안전등급에 따른 시설물의 상태는 다음과 같다.

【표 6.2.1】 시설물의 안전등급

안전등급	시설물의 상태 및 안전성
A(우수)	• 문제점이 없는 최상의 상태
B(양호)	• 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C(보통)	• 주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D(미흡)	• 주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E(불량)	• 주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

6.2.2 안전등급 지정

용산교(대구, 부산)에 대한 상태평가 및 안전성평가 결과 시설물의 상태는 『보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태』로 안전등급 B등급으로 평가되었다.

안전등급	구조물명	안전등급
	용산교(대구)	B등급(양호)
	용산교(부산)	B등급(양호)

제 7장 보수·보강 및 유지관리방안

7.1 개 요

7.2 보수 · 보강 방안

7.3 보수 · 보강 개략공사비

7.4 유지관리방안

제 7장 보수·보강 및 유지관리방안

7.1 개 요

용산교(대구, 부산)는 경상남도 김해시 상동면 여차리(부산기점 22.822 ~ 23.543km) 일원에 위치하고 있으며, 2005년 12월에 준공된 교량으로 여차로와 여차천을 횡단하고 있다.

교량은 직선교로 시공되어져 있으며, 총연장은 720.00m(8@30)=720.0m이고, 폭원은 상·하행선 각각 12.15m(2차로)이며, 상부구조는 3경간 연속의 PSC Beam교로 이루어져 있다.

하부구조는 교대 : 역T형, 교각 : T형으로 시공되어져 있으며, 기초는 A1, P1, P22, P23은 직접기초, 그 외 기초는 강관 말뚝기초로 시공되어져 있다.

본 교량은 준공 이후 시설물 유지보수공사 및 하자보수공사 등을 통해 공용 중 발생한 손상에 대한 지속적인 유지관리가 시행되고 있는 시설물이다.

외관조사 결과, 전반적으로 양호한 상태이나 일부 보수를 요하는 손상인 콘크리트 부재의 균열, 균열/백태 및 망상균열, 방호벽 및 슬래브 접속부 누수/백태, 국부적인 단면손상, 신축이음장치 유간부 이물질 퇴적 및 누수, 유간부족(A2), 단차(A2), 받침장치 Plate 녹발생, 받침콘크리트 및 몰탈부 균열, 배수관 이음부 누수 및 길이부족, 연결재 및 연결고리 손상 등의 손상이 조사되었다. 교량의 구조안전성 평가결과, 상·하행선 모두 1등급(DB-24)로서의 내하력을 확보하고 있으며, 하부구조 또한 안전성을 확보하고 있는 것으로 평가되었다.

본 장에서는 정밀안전진단 결과에 의한 결함 및 손상에 대한 원인을 검토하고 그 결과를 토대로 교량의 안전성과 건전성을 유지하기 위한 보수·보강방법을 제안하고자 한다. 이러한 보수·보강방법의 기본방향은 장기적으로 설계 내하력을 유지시키고 내구성 저하를 방지하는데 그 목적이 있다. 용산교(대구, 부산)의 보수·보강방안에 대한 검토사항은 기존자료의 검토를 통한 보수·보강 이력을 조사하고 진단 결과에 따른 보수·보강 범위를 선정하며, 이에 따른 공법선정, 재료의 선정 등을 검토하여 보수·보강 긴급우선순위에 따른 보수시기를 결정하여야 한다. 【표 7.1.1】은 시설물의 보수·보강방안 수립에 따른 일반적인 검토사항을 언급하였다.

【표 7.1.1】 시설물의 보수·보강방안 수립에 따른 검토사항

검 토 순 서	내 용
기존자료분석	기존 점검 및 진단자료 분석, 설계도서 조사
보수·보강 이력검토	사용기간중 시설물의 보수·보강이력검토
보수·보강의 범위 선정	손상규모에 따른 보수여부 결정 구조물의 사용년한을 고려한 보수·보강 범위 산정
공법의 선정	구조물의 기능에 따른 공법선정 구조물의 주변환경 및 형식을 고려하여 공법선정 공법의 시공성 및 경제성 고려하여 결정
보수재료의 선정	기존의 재료와 물성이 같은 보수재 선택 구조물의 종류 및 환경조건 고려 구조물의 사용년한을 고려한 보수재 선택
보수시기 결정	구조적인 안전성, 내구성, 사용성, 결함, 열화의 중요도에 따라 우선순위 부여

7.2 보수·보강 방안

7.2.1 보수·보강 추진방향 및 우선순위의 선정


용산교(대구, 부산)에 대한 정밀안전진단을 수행한 결과, 본 구조물은 시공 시 시공 정밀도의 저하로 인하여 발생된 구조물의 결함(Defect)과 공용 중 시간의 경과와 주변의 환경인자에 의한 재료의 열화에 의한 손상(Damage)이 발생하여 있는 것으로 조사되었다.

금회 진단은 준공 후 최초 진단으로서 하자대상(철근 콘크리트 및 철골 구조부 손상) 손상을 제외한 기타 손상에 대해서만 보수 우선순위를 부여하였다.


【표 7.2.1】 보수·보강 우선순위 결정 기준

구분	순위	내 용
단기	1순위	『시설물의 안전관리에 관한 특별법』 제12조(중대한 결함)의 “대통령이 정하는 중대한 결함”에 포함되는 손상 - 철근콘크리트 시설물의 염해 또는 탄산화에 따른 내력손실 등 - 주요부재에 발생된 결함 및 손상이 커 상태평가 기준 “d” 이하인 경우 - 철근부식에 의한 내하력 저하가 우려되거나, 부식가능성이 큰 경우
중장기	2순위	- 보조부재에 발생된 결함 및 손상이 커 내구성에 영향을 미치는 경우 - 상부 차량 통행에 지장을 줄 수 있는 손상 - 즉각적인 보수는 요구되지 않지만 내구성, 기능성, 사용성 저하방지를 위한 보수가 필요한 경우
	3순위	기능발휘에는 지장이 없으나, 방치시 규모가 증대될 수 있는 손상 및 사용성 증진을 위해 보수가 필요한 손상
지속관찰		1~3순위를 제외한 손상으로서 지속적인 관찰을 통해 향후 발전상태에 따라 보수보강 여부를 판단할 수 있는 정도의 손상 - 콘크리트의 0.2mm이하의 비구조적 미세균열(단, 균열집중구간은 제외) - 후타재 등의 보조부재에서의 주행에 지장을 주지 않는 균열 등의 손상(빈번한 차량통행으로 인한 보수효과가 없는 경우, 향후 교체가 시행될 부재 등) - 기타 경미한 손상으로서 내구성 및 사용성에 지장을 주지 않은 경우

※ 금회 철근콘크리트 및 철골구조부재의 손상은 하자보수대상임.

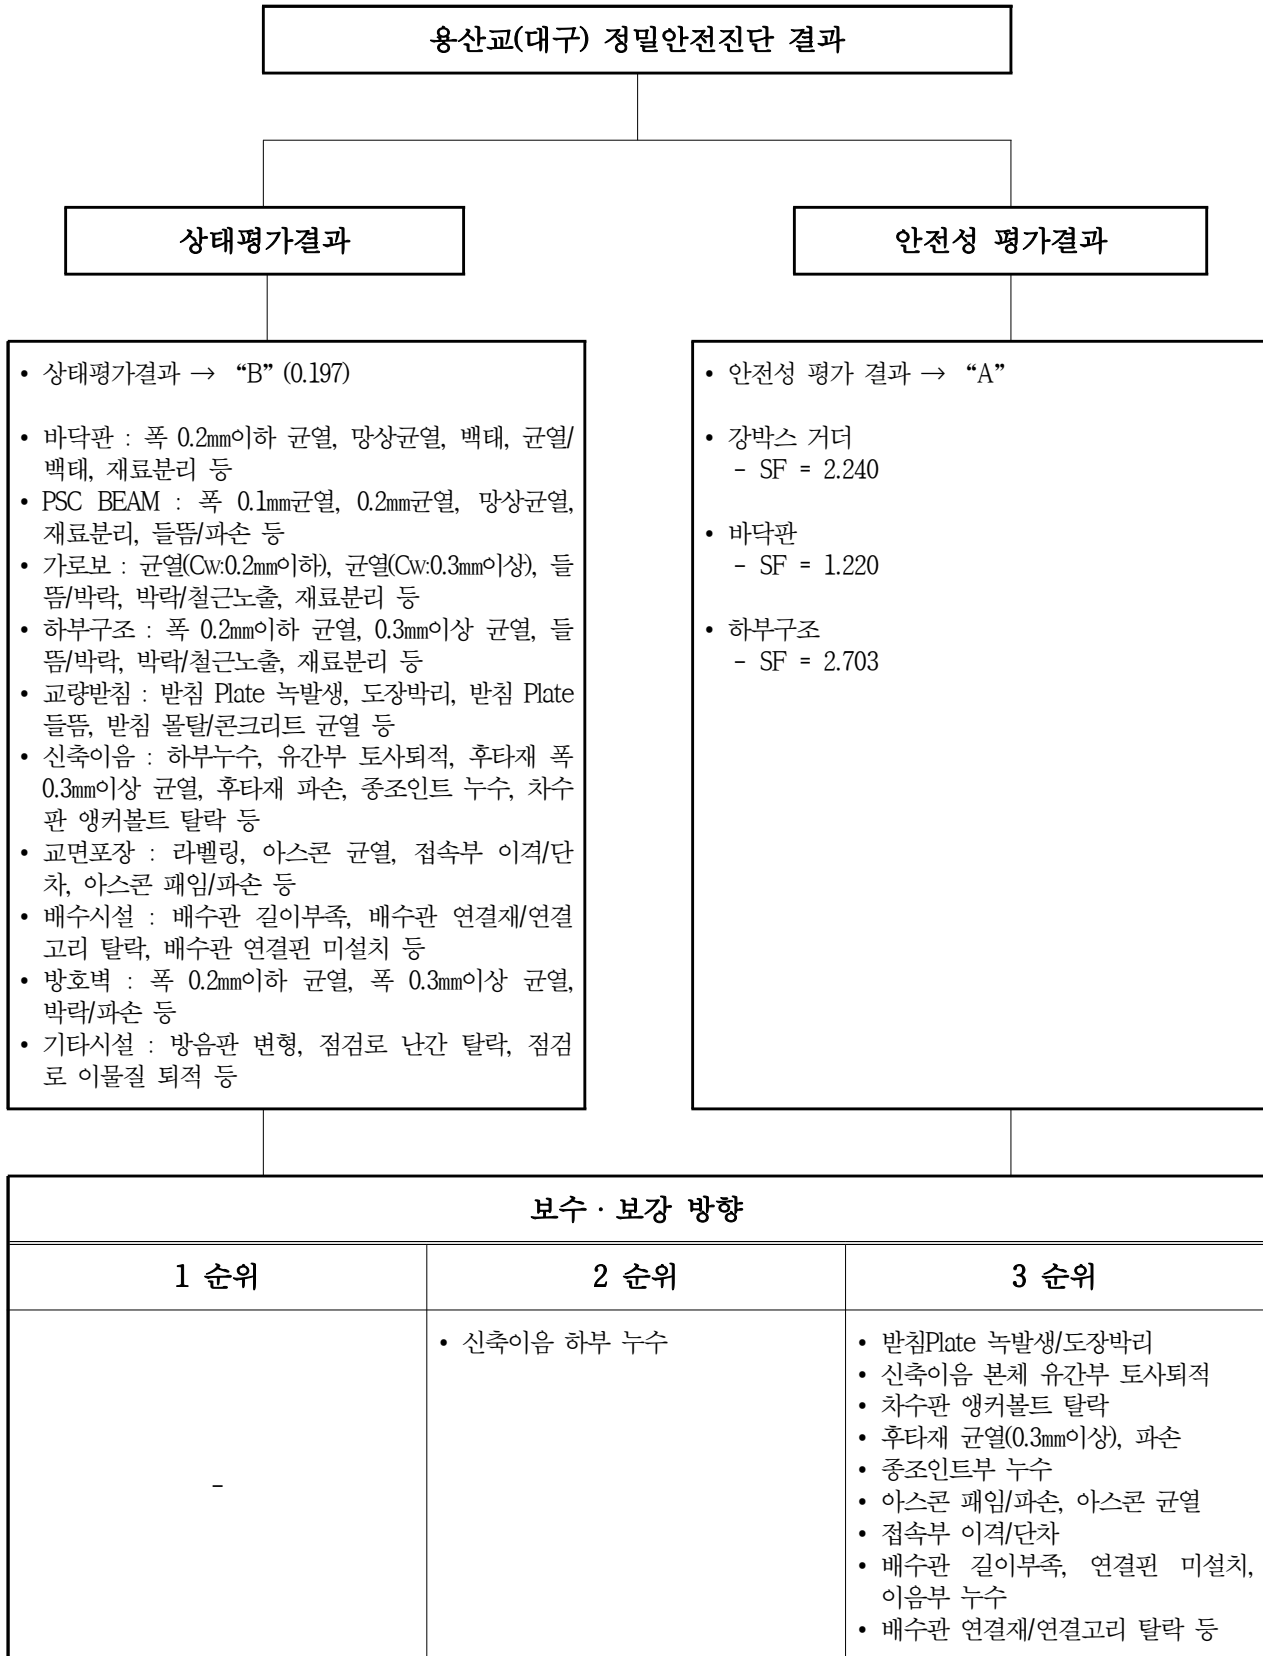

【그림 7.2.1】 보수·보강방안 추진방향(대구)

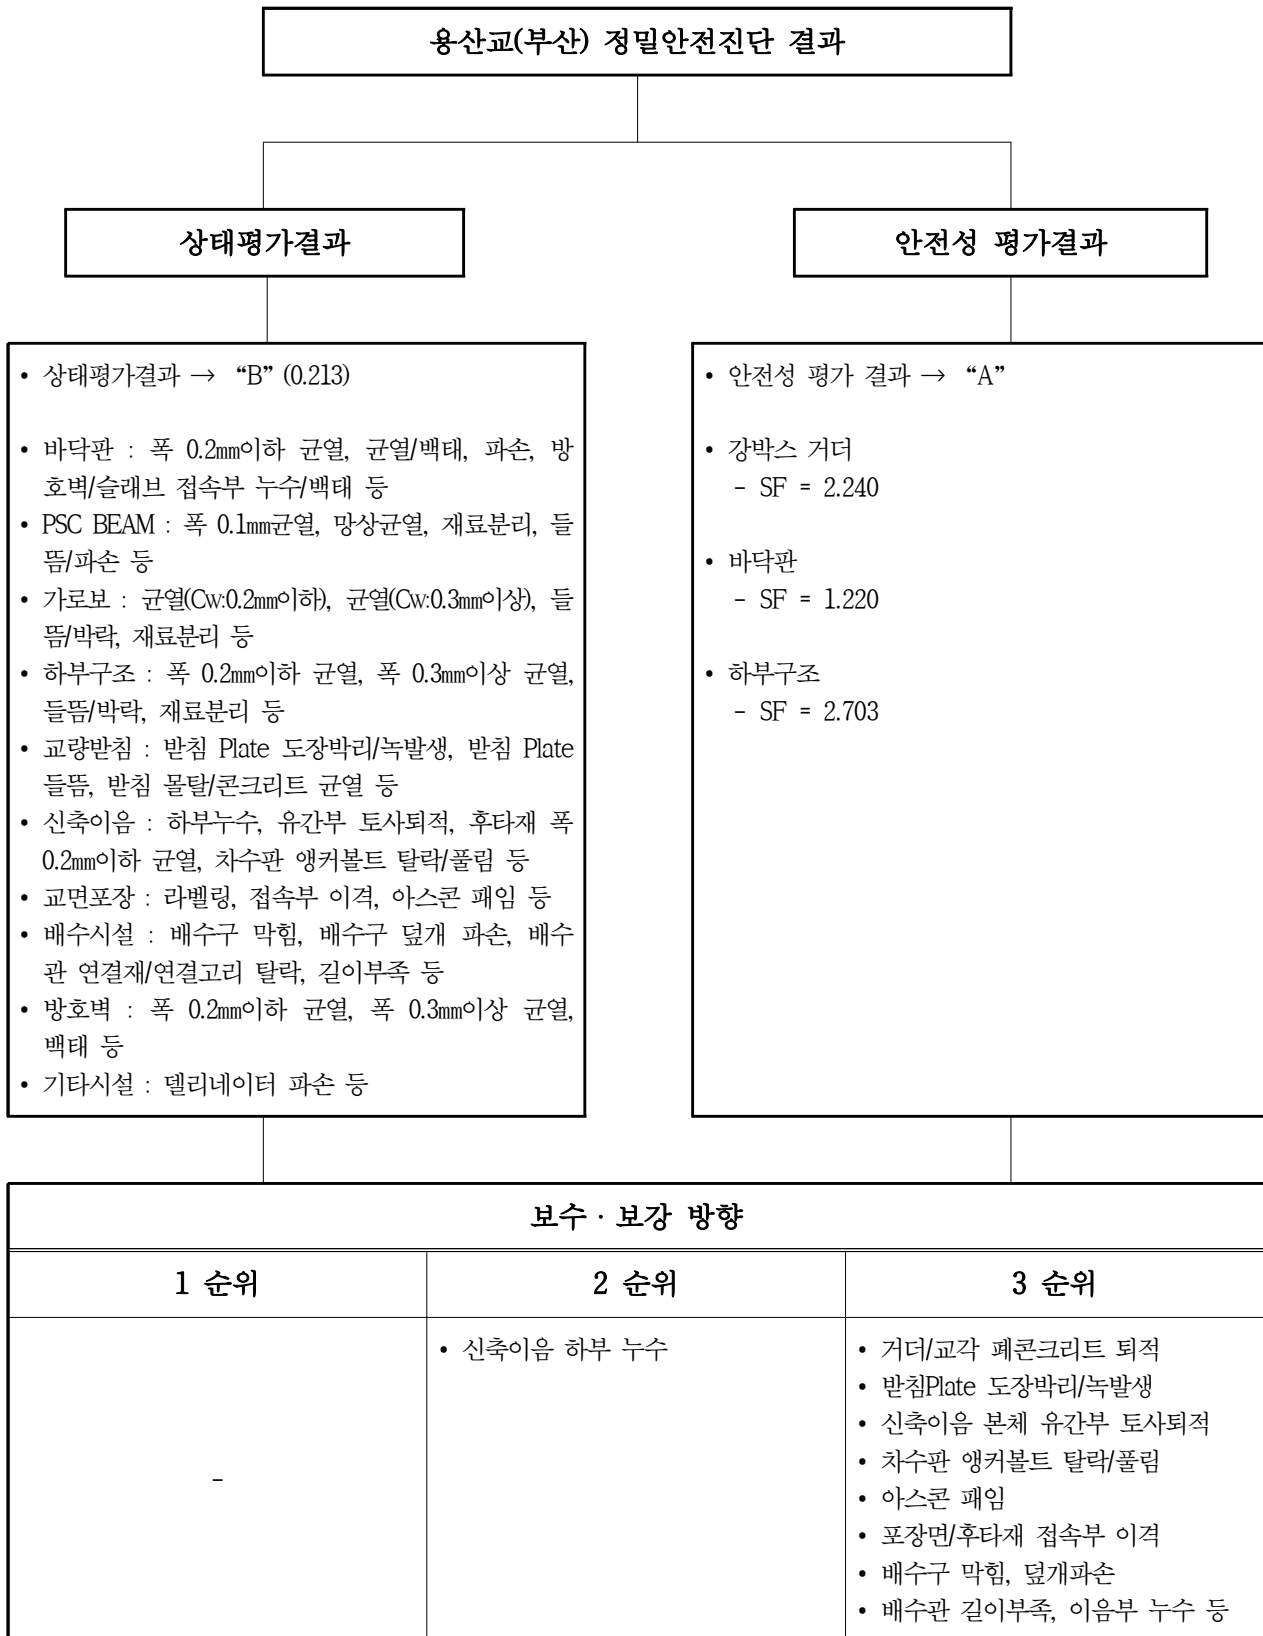

【그림 7.2.2】 보수·보강방안 추진방향(부산)

7.2.2 결함내용별 보수·보강방안

가. 대구방향

【표 7.2.2】 보수·보강 일람표(대구)

구 분	손상내용	손상물량	단위	보수방안	우선순위
바닥판	균열(0.2mm이하)	218.2	m	지속관찰	-
	균열/백태	0.3	m	지속관찰	-
	망상균열	1269.9	m ²	지속관찰	-
	재료분리	3.24	m ²	지속관찰	-
	백태	0.39	m ²	지속관찰	-
	물끓기흙 미시공	0.6	m	물끓기흙 설치	3
	방호벽/슬래브 접속이음부 누수	72.5	m	지속관찰	-
PSC Beam	균열(0.1mm)	193.1	m	지속관찰	-
	균열(0.2mm)	1	m	지속관찰	-
	망상균열	27.24	m ²	지속관찰	-
	재료분리	1.88	m ²	지속관찰	-
	들뜸/파손	0.11	m ²	지속관찰	-
	폐콘크리트 퇴적	1.86	m ²	지속관찰	-
가로보	균열(0.2mm이하)	28.8	m	지속관찰	-
	균열(0.3mm이상)	1.2	m	지속관찰	-
	들뜸/박락	10.57	m ²	지속관찰	-
	들뜸(보수불량)	38.89	m ²	지속관찰	-
	박락/철근노출	0.1	m ²	지속관찰	-
	재료분리	1.75	m ²	지속관찰	-
	거푸집 미제거	0.3	m ²	정비	3
교대	균열(0.2mm이하)	1.6	m	지속관찰	-
	망상균열	1.8	m ²	지속관찰	-
	누수오염/백태	5.14	m ²	지속관찰	-
	채수흔적	0.04	m ²	지속관찰	-
	법면보호블럭이격	12.15	m	지속관찰	-

【표 7.2.2】 보수·보강 일람표(대구, 계속)

구 분	손상내용	손상물량	단위	보수방안	우선순위
교각	균열(0.2mm이하)	596.6	m	지속관찰	-
	균열(0.3mm이상)	1.6	m	지속관찰	-
	망상균열	1773.54	m ²	지속관찰	-
	박리/들뜸/파손	1.71	m ²	지속관찰	-
	재료분리	5.3	m ²	지속관찰	-
	누수오염	12.47	m ²	지속관찰	-
	체수혼적	8	m ²	지속관찰	-
	페콘크리트 퇴적	0.25	m ²	지속관찰	-
교량받침	받침Plate 녹발생	16	개소	재도장	3
	받침Plate 도장박리	24	개소	재도장	3
	받침Plate 들뜸	14	개소	지속관찰	-
	받침몰탈 균열(0.2mm이하)	3.1	m	지속관찰	-
	받침콘크리트 균열(0.2mm이하)	2.9	m	지속관찰	-
	받침콘크리트 들뜸/재료분리	0.07	m ²	지속관찰	-
	스토퍼 간섭	24	개소	지속관찰	-
신축이음	신축이음 본체 유간부 토사퇴적	21	m	정비	3
	신축이음부 누수	11.4	m	신축이음장치 교체(모노셀 No.120)	2
		11.4	m	신축이음장치 교체(모노셀 No.50)	2
	신축이음 본체 단차	5	m	지속관찰	-
	차수판 앵커볼트 탈락	19	개소	재설치	3
	후타재 균열(0.2mm이하)	43.5	m	지속관찰	-
	후타재 균열(0.3mm이상)	7	m	주입보수	3
	후타재 파손	0.2	m ²	단면보수	3
	종조인트부 누수	12.6	m	유간부 실링보수	3
	종조인트부 백업재 탈락	300	m	지속관찰	-

【표 7.2.2】 보수·보강 일람표(대구, 계속)

구 분	손상내용	손상물량	단위	보수방안	우선순위
교면포장	라벨링	202	m ²	지속관찰	-
	아스콘 패임/파손	1.07	m ²	아스팔트 팻칭	3
	아스콘 균열	57.5	m	아스팔트 실링보수	3
	접속부 이격/단차	15	m	아스팔트 실링보수	3
배수시설	배수관 길이 부족	1	m	배수관 길이연장	3
	배수관 연결재 탈락	13	개소	지속관찰	3
	배수관 연결고리 탈락	2	개소	지속관찰	3
	배수관 연결핀 미설치	1	개소	지속관찰	3
	배수관 이음부 누수	2	개소	정비	3
방호벽 및 중앙분리대	균열(0.2mm이하)	60	m	지속관찰	-
	균열(0.3mm이상)	2.4	m	지속관찰	-
	박락/파손	5.31	m ²	지속관찰	-
	방호벽 단차	0.2	m	지속관찰	-
기타시설	방음판 변형	0.5	m ²	지속관찰	-
	점검로 난간 탈락	0.6	m	점검로 난간 설치	3
	점검통로 녹발생	7	m ²	지속관찰	-
	점검로 이물질 퇴적	0.84	m ²	정비	3

나. 부산방향

【표 7.2.3】 보수·보강 일람표(부산)

구 분	손상내용	손상물량	단위	보수방안	우선순위
바닥판	균열(0.2mm이하)	528.6	m	지속관찰	-
	균열/백태	5.4	m	지속관찰	-
	망상균열	790.68	m ²	지속관찰	-
	파손	0.3	m ²	지속관찰	-
	철근노출	0.04	m ²	지속관찰	-
	방호벽/슬래브 접속이음부 누수	5.2	m	지속관찰	-
PSC Beam	균열(0.1mm)	185.3	m	지속관찰	-
	망상균열	19.75	m ²	지속관찰	-
	재료분리	0.91	m ²	지속관찰	-
	들뜸/파손	0.59	m ²	지속관찰	-
	폐콘크리트 퇴적	0.8	m ²	폐콘크리트 제거	3
가로보	균열(0.2mm이하)	79.8	m	지속관찰	-
	균열(0.3mm이상)	2.4	m	지속관찰	-
	들뜸/박락	8.05	m ²	지속관찰	-
	들뜸(보수불량)	37.21	m ²	지속관찰	-
	재료분리	0.54	m ²	지속관찰	-
교대	균열(0.2mm이하)	3.5	m	지속관찰	-
	누수오염	11.56	m ²	지속관찰	-
	법면보호블럭이격	12	m	지속관찰	-
교각	균열(0.2mm이하)	626.2	m	지속관찰	-
	균열(0.3mm이상)	7.6	m	지속관찰	-
	망상균열	1628.3	m ²	지속관찰	-
	들뜸/박락/파손	4	m ²	지속관찰	-
	재료분리	20.56	m ²	지속관찰	-
	누수오염	81.44	m ²	지속관찰	-
	폐콘크리트 퇴적	4.1	m ²	폐콘크리트 제거	3
교량받침	받침Plate 도장박리	13	개소	재도장	3
	받침Plate 녹발생	26	개소	재도장	3
	받침Plate 들뜸	4	개소	지속관찰	-
	받침물탈 균열(0.2mm이하)	2.2	m	지속관찰	-

【표 7.2.3】 보수·보강 일람표(부산, 계속)

구 분	손상내용	손상물량	단위	보수방안	우선순위
교량받침	받침콘크리트 균열(0.2mm이하)	2.2	m	지속관찰	-
	받침콘크리트 파손	0.03	m ²	지속관찰	-
	스토퍼 간섭	18	개소	지속관찰	-
신축이음	신축이음 본체 유간부 토사퇴적	21.5	m	정비	3
	신축이음부 누수	22.8	m	신축이음장치 교체(모노셀 No.120)	2
		11.4	m	신축이음장치 교체(모노셀 No.50)	2
	차수관 앵커볼트 탈락/폴립	17	개소	재설치	3
	후타재 균열(0.2mm이하)	76	m	지속관찰	-
	종조인트부 누수	15.4	m	지속관찰	-
교면포장	라벨링	266.7	m ²	지속관찰	-
	아스콘 패임	0.23	m ²	아스팔트 패칭	3
	포장면/후타재 접속부 이격	4	m	아스팔트 실링보수	3
배수시설	배수구막힘	3	개소	정비	3
	배수구덮개 파손	1	개소	재설치	3
	배수관 연결재 탈락	3	개소	지속관찰	-
	배수관 연결고리 탈락	5	개소	지속관찰	-
	배수관 이음부 누수	4	개소	정비	3
	배수관 길이 부족	1.5	m	배수관 길이연장	3
방호벽 및 중앙분리대	균열(0.2mm이하)	5.4	m	지속관찰	-
	균열(0.3mm이상)	14.5	m	지속관찰	-
	백태	0.01	m ²	지속관찰	-
기타시설	텔리네이터 파손	1	개소	재설치	3


7.2.3 보수·보강 방안

가. 표면처리공법

1) 개요

시설물의 내구성 확보를 위해 폭 0.3mm미만 균열 및 균열백태에 대하여 실시하는 보수 방안으로 공법의 상세 내용은 다음과 같다.

2) 시공흐름도

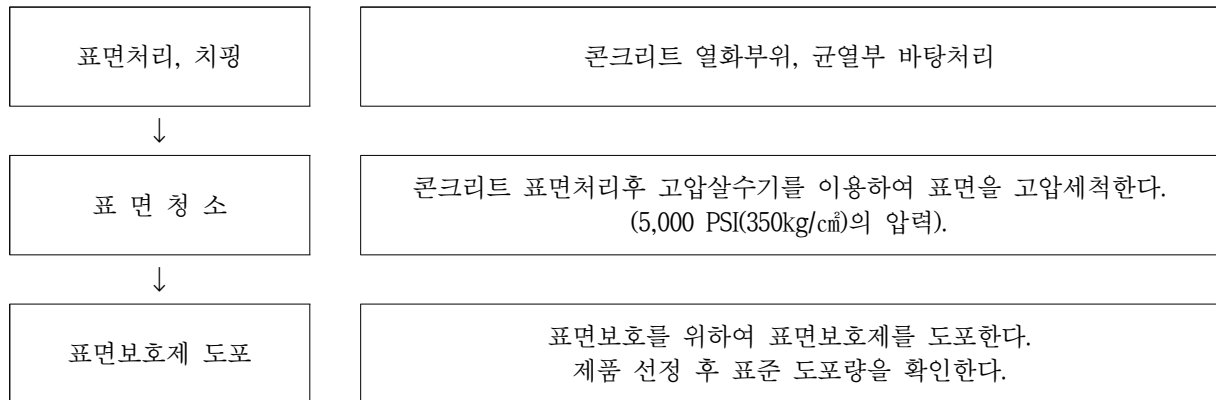

3) 보수재료의 선정

【표 7.2.4】표면보수 재료목록

구분	방수성 향상	내구성 향상	균열 제어	내하성 향상
도막탄성방수제	◎	○	×	×
침투성방수제	○	△	×	×
폴리머시멘트모르타르	○	△	×	×
시멘트필라	○	△	×	×
탄소섬유시트	◎	◎	◎	◎
아라미드, 섬유시트	◎	○	◎	◎
유리섬유시트	◎	○	△	△
◎: 우수, ○:양호, △:가, ×:불가				

나. 균열 주입보수

1) 개요

콘크리트 구조물에 0.3mm 이상의 균열이 발생한 경우 콘크리트 균열부분을 깨끗이 청소하고 지수성이 좋은 수지를 주입하여 균열을 충전하고 더 이상의 균열이 발생하지 않도록 하는 작업이다. 에폭시 수지 주입공법을 적용할 때에는 충분한 가사시간과 균열 폭에 적합한 점도를 가진 재료를 선정하는 것이 중요하며 점도는 용재를 넣어 조절 가능하지만 과다하면 접착력이 저하되므로 주의하고 진행 중인 균열의 경우 변형성이 작은 에폭시 수지를 사용하면 보수한 균열 부근에 새로운 균열이 발생하는 경우가 많으므로 주의를 요한다.

2) 에폭시 주입제의 특성

- ① 습기, 습윤, 수중에서도 시공이 가능하여야 한다.
- ② 방청효과가 뛰어나야 한다.
- ③ 오염이나 독성이 없어야 한다.
- ④ 내마모성이 뛰어나야 한다.
- ⑤ 콘크리트 탄산화방지가 있어야 한다.

3) 시공방법 및 유의사항

- ① 기존 콘크리트 표면의 균열부위를 공기압축기를 이용하여 이물질을 깨끗이 제거한다.
- ② 공기압축기 사용시 압력을 적절히 조절하면서 사용하고 분진 및 먼지 등이 발생되므로 보호안경을 착용하도록 한다.
- ③ 균열부위를 전동커터를 이용하여 V-CUTTING하며 커팅시 분진 및 파편이 발생되므로 보호안경을 착용하고 작업에 임한다.
- ④ 균열부위에 좌대 및 주입기를 20 ~ 30cm 간격으로 균열 폭에 맞추어 설치한다.
- ⑤ 균열부위에 틈이 없도록 수성폴리머 몰탈 또는 퍼티로 밀실하게 충전한다.
- ⑥ 기온이 5℃ 이하에서는 작업을 중지해야 한다.
- ⑦ 주입파이프를 통하여 저점도 에폭시 주입재를 주입한다.
- ⑧ 주입재 주입이 완료된 후 12시간이상 경화된 후 주입좌대를 제거한다.
- ⑨ 비가 예상되거나 습도가 80%이상일 경우, 안개가 심한 경우 작업을 중지하여야 한다.
- ⑩ 공사 완료 후 시공도구 및 배합통 등은 바로 세척한다.
- ⑪ 주입용 파이프 설치 시 균열의 교차점은 반드시 설치한다.
- ⑫ 균열의 중심부와 주입용 파이프의 중심부는 완전히 일치시켜 부착한다.

4) 보수 재료의 선정

【표 7.2.5】 KS F 4923(콘크리트 구조물 보수용 에폭시 수지)

항 목	기준치	항 목	기준치	시험방법
배합비	주제 : 경화제 (3:1 이상)	접착 강도	표준조건 6.0N/mm ² 이상	KS F 4923
		습윤시	3.0N/mm ² 이상	
외관색상	혼합시 투명	인장강도	15.0N/mm ² 이상	
점도(mPs · s)	130~260±50	경화수축율	3% 이하	
가시시간	상온 60분±10	인장파단시 신장율	10% 이하	
지속경화시	상온 14시간±5	완전 경화시간	24~36시간	-
- 경질에폭시 중에서 점도가 100~1000mPs · s인 에폭시를 저점도 에폭시라 함 - 초저점도 조건에서도 상기의 접착강도 및 인장강도를 만족하여야 함				

5) 시공흐름도



주입은 저압 저속의 주입공법이 주요하며, 저압·저속의 주입공법은 주입량 파악이 쉽고 균열 구석까지 주입할 수 있는 특징이 있다. 이 공법은 균열위에 주입수지가 들어 있는 용기를 설치하여 고무, 용수철, 공기압 등으로 서서히 수지를 주입하는 방식으로 압입하는 방식은 【표 7.2.6】과 같다.

【표 7.2.6】저압·저속식 주입방법

압입방식	용기의 형태
압축용기에서의 압축공기로 주입	플라스틱제의 실린더
압력탱크내의 압축된 압력으로 주입	플라스틱제의 압력탱크
고무시트의 복원력으로 주입	플라스틱제 틀에 고무시트를 고정
고무풍선압으로 주입	고무풍선
고무밴드의 복원력으로 주입	플라스틱제 실린더와 피스톤
캡슐내의 용수철로 주입	플라스틱제 캡슐 탱크

이 공법을 적용함에 있어서는 시공위치, 시공시기에 맞는 작업시간 및 균열폭에 대응한 점도의 재료를 선정하는 것이 중요하고, 균열폭에 알맞은 수지의 점성도는 【표 7.2.7】과 같으며, 일반적인 주입파이프의 간격은 【표 7.2.8】과 같다.

【표 7.2.7】균열폭에 알맞은 수지의 점성도



형 상		점성도(20℃, cp)	주입 가능한 균열폭
액 상	저점성도	500±200	0.1mm 전후
	고점성도	1,500±500	0.2mm 전후
겔 상태		6,000±1,000	0.5~5mm 전후

【표 7.2.8】일반적인 주입파이프의 간격

균열폭	주입파이프 간격
0.3이하	50~100
0.3~0.5	100~200
0.5~1.0	150~250
1.0이상	200~300

이 공법은 다음과 같은 특징이 있다. 수지가 들어있는 용기를 균열위에 설치하므로 사람의 손을 필요로 하지 않고, 용기높이의 저압력에 의해 자동으로 주입 되므로 압력에 의한 실링부의 파손도 작아 시공관리가 용이하다. 그리고 주입되는 수지의 거동은 동심원상으로 확대되므로 주입압력에 의한 균열이나 들뜸이 발생되지 않는다. 주입압력은 4kg/cm² 이하로 규정되어 있으나 실제로는 사용할 수 있어, 습윤환경에서 사용 가능하다. 반면, 주입기에 여분의 주입재료가 남아 재료의 손실이 큰 단점이 있다.

【표 7.2.9】 균열주입공법 비교

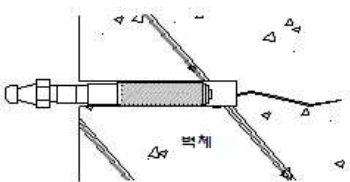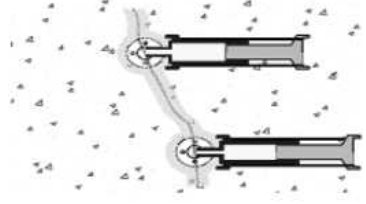구분	고압주입공법	저압주입공법
공법개요	균열부를 천공하여 팩커를 삽입한 후 주입펌프를 사용하여 균열 내부로 에폭시 수지를 강제로 주입하는 공법	균열부에 좌대를 부착시키고 고무줄 또는 스프링 주사기에 에폭시를 주입한 후 균열 내부로 에폭시수지를 주입하는 공법
개요도		
특징	- 주입방법 : 팩커에 의한 주입 - 주입압력 : 고압	- 주입방법 : 좌대+고무줄 or 스프링 - 주입압력 : 저압
장점	- 단기간 작업 가능 - 누수균열 보수 시 적합	- 저압으로 균열 확장 없음 - 적용 실적이 많음
단점	- 주입량 조절이 어려움 - 시공 부위에 제한을 받음 - 천공 시 균열 내부가 막힘 - 주입 시 균열이 확장될 수 있음 - 미세 균열 주입이 어려움	- 주입량 조절이 어려움 - 주입재의 재주입이 어려움 - 다량의 폐기물이 발생됨 - 보수에 장시간이 소요 - 습윤부위 시공시 효과 떨어짐
경제성	△	●
시공성	△	●

다. 단면보수공법(철근 노출부)

1) 개요

이 공법은 콘크리트의 박리, 박락 등에 의하여 철근의 노출 및 부식에 대한 보수공법으로 녹을 제거하고 단면결손부를 회복시키는 공법이다.

2) 시공방법

① 청소 및 녹제거

- 콘크리트 건전부까지 치핑한다.
- 발청된 부분을 진동 블라스트 등으로 온전히 제거한다.
- 기타 이물질을 청소 제거한다.


② 단면복구

- 건전부 콘크리트에 침투제를 도포한다.
- 철근에 방청 처리를 한다.
- 콘크리트 결손부위에 방청 페이스트를 충전한다.

③ 마감처리

- 주입 파이프 절단
- 그라인더 등을 이용한 면 정리

3) 개요도

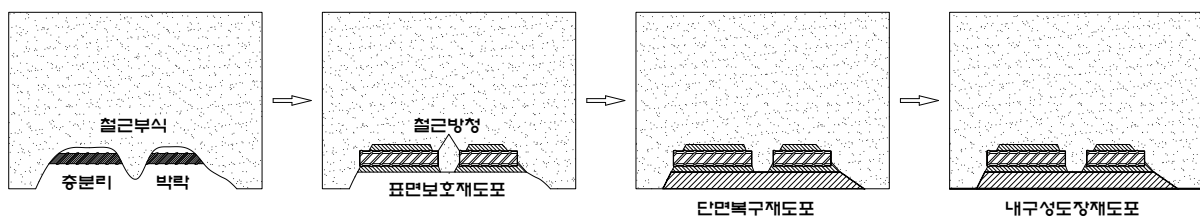

【그림 7.2.3】 철근노출부 단면복구 개요도

4) 사용재료

녹전환형 방청제, 수지계 방청재, 몰탈, 시멘트, 팽창제

5) 주의사항

- ① 신, 구접착에 주의하여 2차 박락을 방지한다.
- ② 불량면을 확실하게 제거한다.
- ③ 침투제 및 방청제의 도포를 충분히 한다.

- ④ 필요시 형틀을 설치한다.
- ⑤ 주입 파이프의 간격을 일정하게 한다.

라. 단면보수공법(철근 비노출부)


1) 개요

이 공법은 열화 된 구체를 강화하고 단면결손부에 대하여 조강 무수축 몰탈로 단면을 수복시키는 일반적인 공법이다.

2) 시공방법

- ① 손상부 표면제거 - 콘크리트 건전부까지 치핑한다.
- ② 고압세척 및 콘크리트 접착제 도포 - 고압세정기 사용하여 이물질제거
- ③ 몰탈충진 - 몰탈로 단면복구
- ④ 표면처리 - 시멘트페이스트 등 도포

3) 개요도

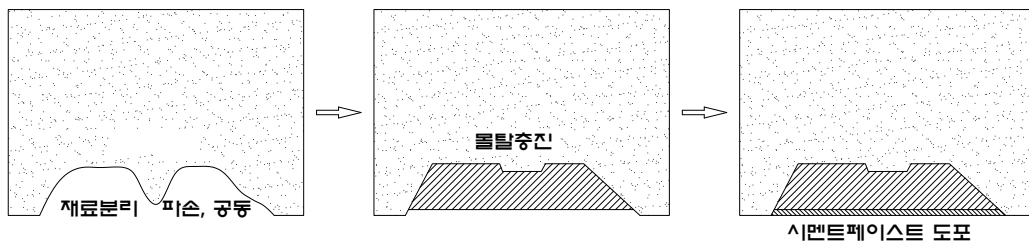

【그림 7.2.4】 재료분리, 파손 단면복구 개요도

4) 결손 단면복구용 재료 성질

- ① 장시간 보관에도 재료의 성질 변화가 없을 것
- ② 부착력이 높은 재료



5) 주의사항

- ① 고압세정기의 용량은 50 ~ 150 kg/cm²를 사용
- ② 1회 도포시 두께는 10mm 정도로 한다.



6) 콘크리트 충전

- ① 단면결손이 큰 공동에 대한 보수시 단면복구 재료는 일반 콘크리트를 단면복구재로 사용하여 충전시킨 후 단면을 복구한다.

【표 7.2.10】 콘크리트 단면보수 공법 비교

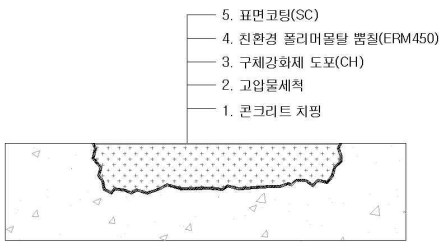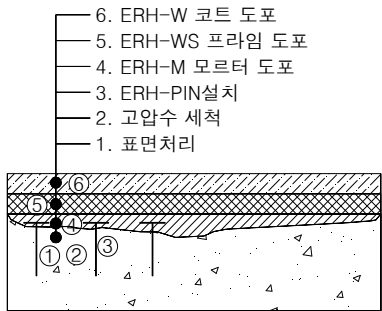신기술 명칭	E.R.M 공법 (신기술 제 576호)	에코플래시공법 (신기술 제 577호)
공 법 개 요	친환경 모르타르와 급결제용 날개식 이중 분사장치 및 원추형 노즐로 구성된 스프레이 장비를 이용한 콘크리트 구조물 급속 보수공법	접착보강편을 설치하고 미세분말 플라이애시 및 삼산화규산칼슘 함유가 혼입된 모르타르를 회전돌기형 믹싱샤프트건에 의해 건식분사하는 콘크리트 단면보수공법
시 공 순 서		
시공성	건설폐기물인 순환골재를 활용하여, 급결제 사용에 따른 초기강도의 감소현상을 저감시키기 위해서 알칼리 무기염계를 이용한 친환경 모르타르를 사용하는 공법	중성화, 염해, 동해 및 화학적 부식등의 열화원인에 대응하여 천연광물을 함유한 모르타르와 특수건식 스프레이를 이용하여 화학적, 물리적으로 개보수하고 접착보강편을 추가하여 장기부착강도를 증진시킨 보수공법
장 점	- 무기계 재료로 기존구체와의 일체화 - 급결제(필요시) 및 알칼리 무기염계 사용으로 초기부착강도 확보 - 스프레이시 리바운드가 적다 - 산업부산물 사용으로 친환경적 - 내구성능 우수 1회 최대 300mm 시공으로 작업시간 단축(요구시)	- 무기섬유 혼입에 의한 물리적 특성우수 - 화학적 부식 및 중성화에 저항성 우수 - 기계화(건식스프레이)시공을 통한 우수한 품질과 공기단축 - 천연재료의 사용으로 기존 콘크리트와 물리적 성질이 유사하여 시공 후 재손상 발생가능 적음 - 물리적 접착보강편을 통한 장기부착 강도 확보 - 무기코트재료에 의한 표면피복
단 점	5℃ 이하 작업어려움 - 기계화시공으로 숙련공이 필요	- 공정이 다소 복잡하여 시공전문가 필요 - 기계화 시공시 습식스프레이에 비해 분진 발생이 많음

【표 7.2.10】 콘크리트 단면보수 공법 비교(계속)

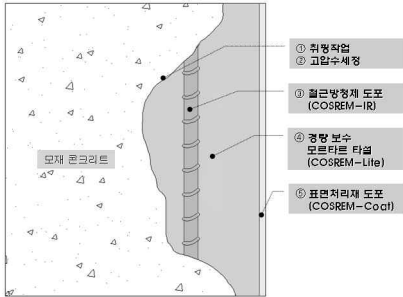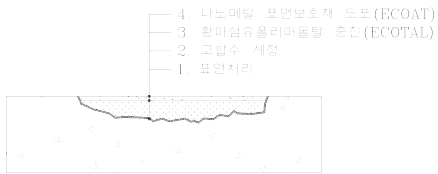신기술 명칭	COSREM 공법 (신기술 제 596호)	에코텍트 공법 (신기술 제 642호)
공 법 개 요	경량 보수모르타르와 통기성 경량 복합 보강 판넬을 활용한 콘크리트 구조물의 보수 공법	황마섬유 혼입 폴리머 모르타르와 나노메탈 함유 표면보호재를 항온정량배합 분사장비로 시공하는 보수공법
시 공 순 서		
시공성	천연재료인 황마섬유가 혼입된 폴리머 모르타르를 이용하여 단면을 보수하고, 콘크리트 구조물의 내구성 증진 및 유해물질 침투를 방지하기 위해 나노메탈 미분이 함유된 표면보호재를 항온 정량 배합 분사 장비로 균일하게 분사하여 내구성을 확보하는 콘크리트 보수공법	몰탈 미세 가공에 1μm이하의 칼슘실리케이트 수화물 형성으로 조직을 치밀하게 하며, 유리 전이온도가 낮은 에멀전을 사용하여 유연성과 탄성을 유지하여, 장기 내구성을 유지하는 열화 콘크리트 보수 공법
장 점	- 내화화성, 중성화 방지, 내후성 및 내염성이 우수, 부착력 및 내구성 우수 - 스프레이 장비와 인력 시공에 대한 현장구애를 받지 않으므로 시공성 향상 - 난연성1급 재료, 화재시 안전성 확보함 - 내굴곡성(신율)이 좋아 구조물 의 진동(거동) 변화에도 표면에 균열이 발생하지 않음 - 친환경 내후성 도료(ECOAT)임	- 조직이 치밀하여 내구성 및 강도 우수 - 동절기에도 유연성과 탄성을 지녀, 내구성 유지 - 동결 융해의 피해 최소화 - 부착강도 우수 - 몰탈 경량화로 자재량 절감 - 시공절차가 간단하며, 경제성이 우수 - 친환경 표면보호재를 사용
단 점	- 최신기술 적용공법으로 정밀시공 요함 - 실적 부족	시공에 대한 기초 지식이 필요함

마. 충전 및 주입보수


1) 개요

이 공법은 방호벽과 바닥판 접속부의 부착불량에 의한 누수 발생으로, 방호벽 기초부, 슬래브에 열화가 진행되고 있어, 건전성 확보를 위해 방호벽 및 바닥판 접속부의 부착불량구간에 대한 보수공법이다.

2) 시공방법

- ① 아스팔트 포장면 제거 - 보수공간 확보를 위해 0.2m정도 제거한다.
- ② 방호벽과 바닥판 접속부 V-CUT - 접속부 원활한 충진을 위해 V-CUT을 실시한다.
- ③ 이물질 제거 - 방호벽과 바닥판 접속부의 이물질을 깨끗이 제거한다.
- ④ 에폭시 충전 - 방호벽과 바닥판 접속부에 에폭시를 충전한다.
- ⑤ 포장면 재포장 - 제거부에 대한 재포장 실시로 마무리한다.

3) 개요도

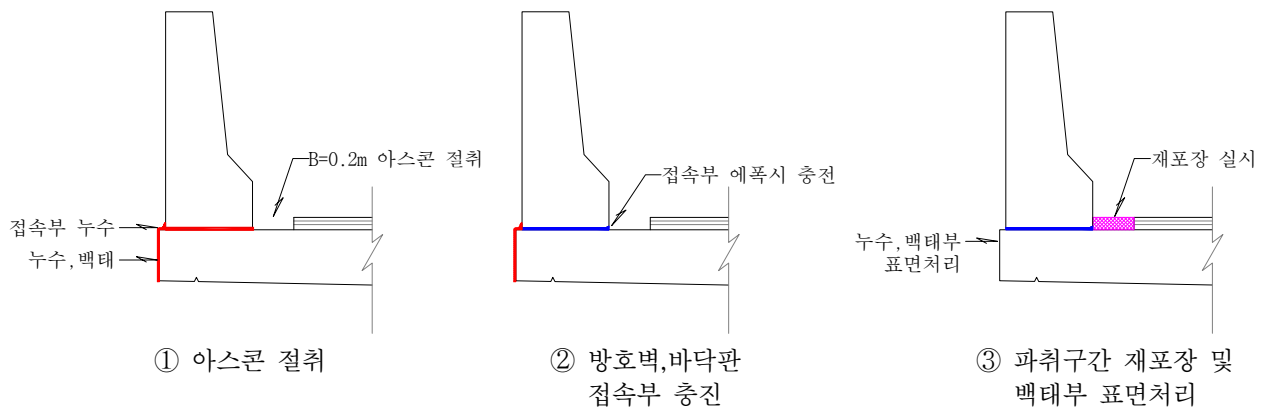

【그림 7.2.5】 방호벽 및 슬래브 접속부 보수 개요도

4) 주의사항

- ① 접속부 보수전 표면부 청소로 이물질을 깨끗이 제거해야 한다.
- ② 접속 틈새부에 주입을 실시하고 커팅부에 대해 밀실하게 충전한다.
- ③ 기온이 5℃ 이하에서는 작업을 중지해야 한다.
- ④ 비가 예상되거나 습도가 80%이상일 경우, 안개가 심한 경우 작업을 중지하여야 한다.

5) 에폭시 충전


- ① 접속 틈새부에 대해서는 저점도 에폭시를 사용하여 주입 보수하고 커팅부에 대해서는 보수용 에폭시를 사용하여 마감한다.

바. 도장보수(STB거더 도장손상부)

1) 개요

강교의 플랜지, 웹, 가로보의 노후 및 사고 등에 의해 훼손된 도장 또는 발청, 녹이 발생한 부분에 대하여 새로 도장하는 공법이다.


2) 시공흐름도-외부도장

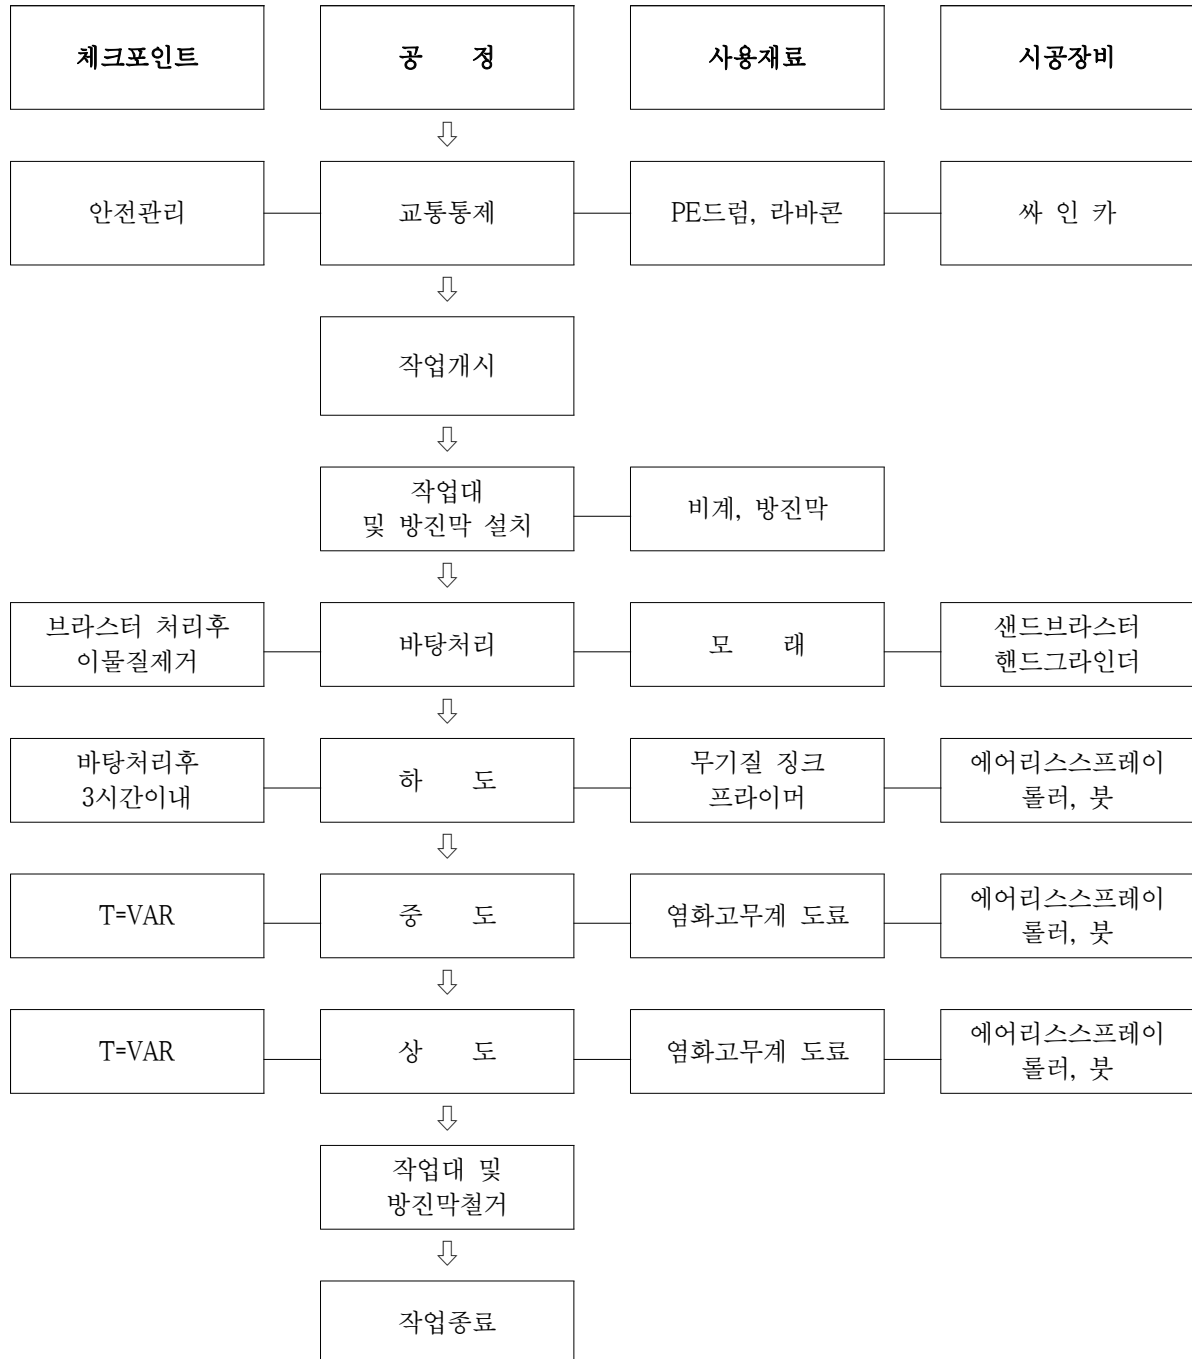

3) 시공방법 및 유의사항-외부도장

- ① 모든 도료는 최대의 도장효과를 얻기 위해 도료가 요구하는 정도의 표면처리를 필히 해야 한다.
- ② 브ラスト 작업은 피도물에 기름, 용접찌꺼기, 먼지, 기타 오염물질을 제거한 후에 실시하여야 한다.
- ③ 브ラスト 세정 후 표면은 부드러운 솔이나 압축공기 또는 진공청소방법에 의해 표면에 남아 있는 이물질을 제거해 주어야 하며 특히 구석진 곳, 후미진 곳의 이물질을 제거해야 한다.
- ④ 브ラスト 세정 후 적어도 3시간 이내에 도장해야하며 표면에 재발청이 되었다면 도장 전 다시 브ラスト 세정을 해야한다.
- ⑤ 샌드브라스팅에 사용하는 모래는 건조해야 하고 염분에 오염되지 않은 것을 사용해야 하며, 모래의 입자는 0.7 ~ 1.2mm가 적당하고 석영의 함량이 부피비로 95%이상이어야 좋다.
- ⑥ 브ラスト 세정작업은 대기오염방지를 위해 방진막을 설치하고 분사압력은 5kg/cm² 정도로 하며, 분사각은 30 ~ 40°로 작업한다.
- ⑦ 상대습도 80%이상일 때는 브라스팅 작업을 중지해야한다.
- ⑧ 에어리스스프레이 도장 시 피도체와의 거리는 30cm정도로 균일하게 유지하여야 하며 항상 피도면에 직각이 되도록 도장하여야 한다.
- ⑨ 에어리스스프레이 도장 시 건의 이동속도는 매초 50 ~ 60cm으로 하고 30 ~ 40%중첩되도록 도장하여야 한다.
- ⑩ 에어리스스프레이 도장 시 용접선이나 구석진 곳(리브단면)과 같은 스프레이 작업이 어려운 곳은 붓으로 선행도장을 한 후에 다시 전면도장을 해야 한다.
- ⑪ 도장은 전체 부위에 규정된 도막이 균일하게 도포되도록 도장하고 도장이 빠지거나 과도막이 흐른 부위가 없도록 유의하여야 한다.
- ⑫ 도장조건은 다음과 같다.
 - 가) 최적의 도장온도범위는 15 ~ 32℃ 사이이다.
 - 나) 표면온도가 32℃ 이상이면 도막이 너무 빨리 건조되어 핀홀이나 부풀음 같은 결함 현상이 발생하며 5℃ 이하이면 경화가 느릴 뿐만 아니라 불완전한 경화를 유발할 수 있다.
 - 다) 도장하는 동안 표면의 응축을 방지하기 위하여 철 표면 온도가 이슬점보다 3℃ 이상 높아야한다.
 - 라) 일반적으로 도장을 위한 최적의 습도 범위는 50 ~ 80% 이다.
 - 마) 안개, 비, 서리 또는 강한바람이 부는 날에는 옥외도장을 피해야 한다.
- ⑬ 사용가능한 기간(제조일로부터 1년)이 경과된 제품은 사용하지 않도록 한다.

4) 시공흐름도-내부도장

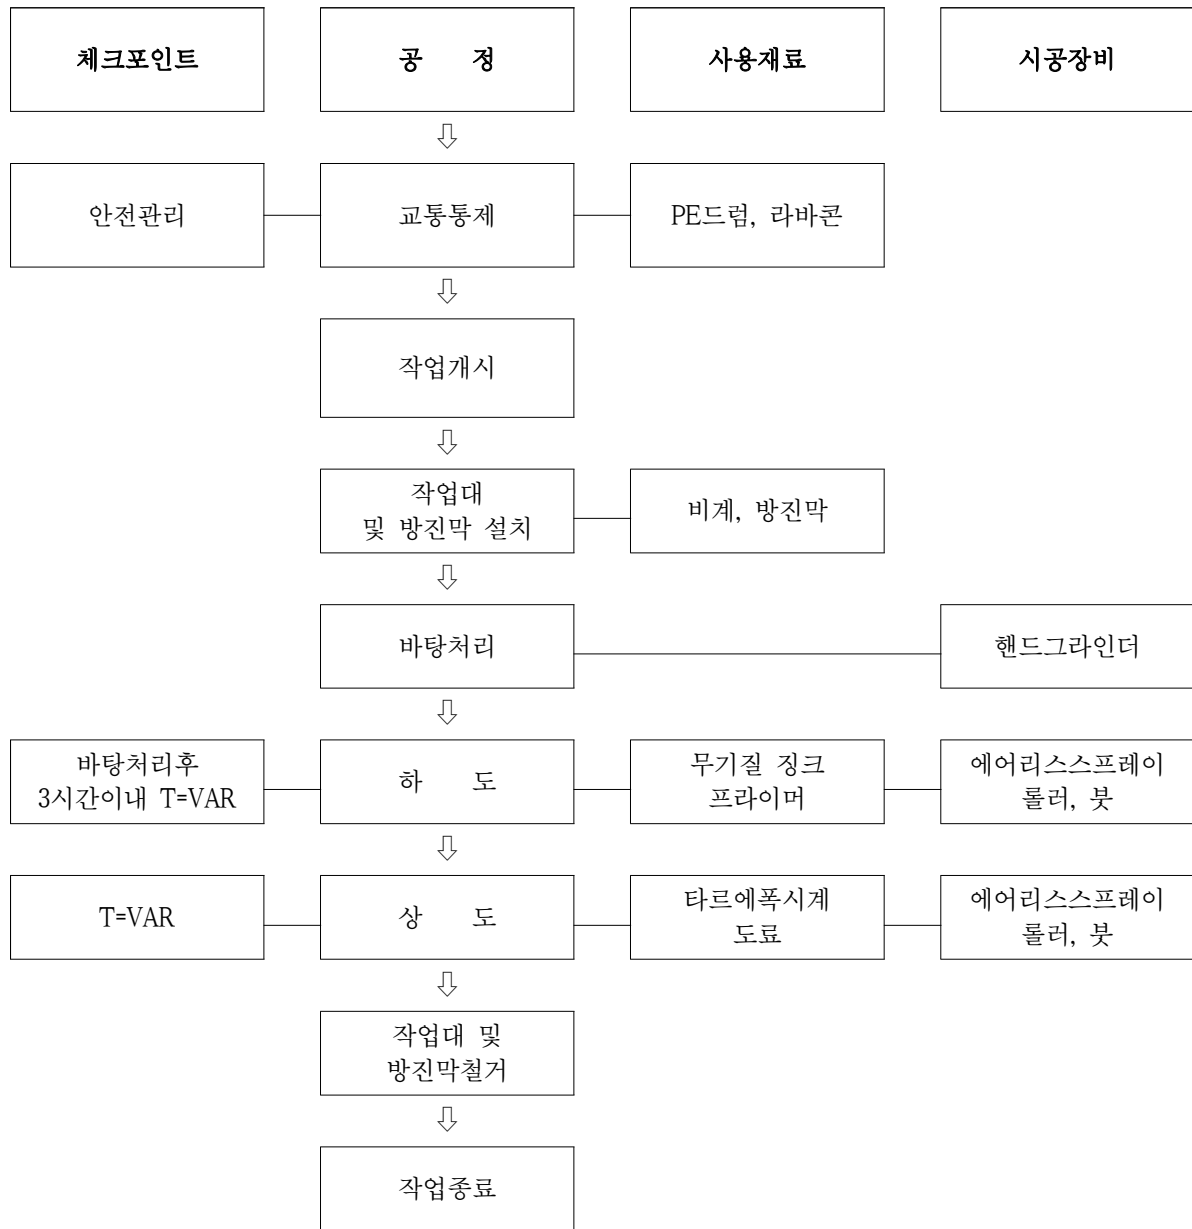

5) 시공방법 및 유의사항-내부도장

- ① 작업으로 인하여 발생하는 먼지, 유해물질 등으로 보호될 수 있는 복장을 착용하고 작업에 임한다.
- ② 밀폐된 공간속에서 장시간 작업은 가급적 피하며, 점검구는 최대한 개방하여야 한다.
- ③ 작업에 지장이 없도록 조명장치를 점검하고 필요시 작업등을 보완한다.
- ④ 시공방법 및 기타 유의사항은 외부도장을 참조한다.

사. 교량받침 도장보수

1) 개요

교량받침 철재면의 부식과 도장면이 불량하거나 벗겨진 경우에 진동브러쉬 등을 사용하여 발청부위를 완전 제거 후 재도장하는 방법이다.

2) 시공흐름도



3) 시공방법 및 유의사항

- ① 작업 전 충분한 시간동안 안전교육을 실시하고 개인안전장구 착용여부를 반드시 확인 점검한다.
- ② 교량받침에 사용되는 모든 재료와 배합 및 색채는 사전승인을 득하고 실시한다.
- ③ 상대습도가 85%이상이거나 도장 면이 굳기 전에 비가 내릴 염려가 있을 때에는 작업을 해서는 안 된다.
- ④ 기온이 5℃ 이하 일 때는 시공을 하지 않는다.
- ⑤ 강재의 온도가 높아서 도장작업 시 도장 면에 거품이 생길 우려가 있을 때와 강재의 온도가 대기의 온도보다 3℃ 낮을 때에는 도장을 하지 않는다.
- ⑥ 녹 제거 완료 후 3시간 이내에 하도도장을 실시한다.
- ⑦ 받침장치의 철재 면은 도장작업 전 녹, 유지, 먼지 기타 불순물을 완전히 제거 후 부

드러운 솔이나 압축공기로 깨끗이 청소한다.

- ⑧ 하도, 중도, 상도의 도장간격은 각각 충분히 건조된 후에 실시하여야 한다.
- ⑨ 모든 도료는 사용 전에 침전 및 덩어리가 없도록 충분히 교반해야 하며 혼합비율은 제조회사의 규정에 의한다.
- ⑩ 녹 등 잡물 제거 시에는 진동브러쉬나 연마지 등을 사용하고 유류는 휘발유나 벤졸을 사용한다.
- ⑪ 교량받침 청소 시 사전에 접근가능 장비(빔 리프트 카, 사다리, 비계 등)를 선정하여 작업에 임한다.
- ⑫ 접근장비를 이용하여 청소 시 빔 리프트 카는 붐대 이동시 거더에 상해를 입지 않도록 주의하고 사다리나 비계를 이용하여 접근 시는 떨어지지 않도록 주의해야 한다.
- ⑬ 스프레이 도장시 피도체와의 거리는 30cm 정도를 유지하고 항상 피도면에 직각이 되도록 하여야 한다.
- ⑭ 도장작업 시는 얼룩진 곳이 없도록 균일하게 도장하여야 한다.
- ⑮ 최종마무리 도장 후 미흡한 부위가 있는지 확인하고 표면을 깨끗이 유지한다.

아. 아스팔트 패칭공법

1) 개요

아스팔트 포장에 국부적으로 발생된 패임에 대해 아스팔트 패칭으로 보수한다.

2) 시공방법 및 유의사항

- ① 안전관리 기준에 의거 안전시설 설치 후 교통통제를 실시한다.
- ② 제거부분을 양호한 포장면과 30cm 정도 겹쳐지게 페인트 등으로 표시한다.
- ③ 로드컷터기를 사용하여 차량진행 방향과 나란하게 직각 절단하고 브레이커로 파쇄한다.
- ④ 절삭구간은 바브켓을 이용하여 부산물을 모두 제거하고 특히 절삭면에 분리되어 있는 잔재는 인력으로 압축공기를 이용하여 가열, 건조시킨다.
- ⑤ 바닥면과 옆면에 수동살포기 및 인력을 이용하여 텍코팅을 실시한다.
 - 텍코팅수량 : 40 l /a (과다 코팅금지)
- ⑥ 아스팔트 혼합물 포설
 - 최대입경 19mm이하 혼합물
 - 포설온도가 120℃ 이상 유지
 - 1층 포설두께 10cm 이내
 - 마지막 층은 두께 5cm 이내로 포설
- ⑦ 탄뎀로라(5 ~ 8TON)를 사용하여 충분히 다짐을 실시한다.
- ⑧ 패칭부 가장자리를 유제 아스팔트로 실링하여 신·구 아스콘 접촉을 견고히 함으로 우

수의 침투를 예방한다.

- ⑨ 이음부 침실시 유제가 많이 포설되었을 경우에는 모래를 뿌려 제거한다.
- ⑩ 포장보수 완료 후 시공 주위를 깨끗이 청소한다.
- ⑪ 교통통제 시설 철거 후 교통개방시 표면온도는 50℃ 이하가 되도록 한다.
- ⑫ 절삭된 폐아스팔트는 지정장소에 모아서 처리한다.

3) 시공흐름도

 



자. 실링주입공법

1) 개요

아스팔트 포장면의 종·횡방향 균열 및 시공이음부와 같이 갈라진 부위에 적용한다.

2) 시공방법

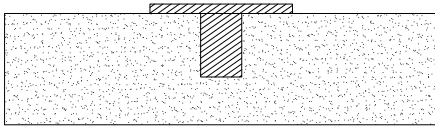
구 분	Injection Type(Filling, NO Cutting)	T Type(Sealing, Cutting)
공법 개요	컷팅작업 없이 시공하므로 시공속도가 빠르고 경제적이며 균열의 폭이 좁고 깊이가 낮아 상대적으로 이물질이 적게 침투되어 있는 균열이나 초기 균열보수에 적합	발달된 균열의 진행방향에 따라 컷팅 작업을 하여 침투되어 있는 이 물질을 완전히 제거할 수 있어 균열과 시공면 접착부의 접착강도가 증진됨. 균열의 폭이 크고 깊이가 깊은 곳에 적합
시공 규격	균열폭 : 1.0cm 이하 깊 이 : 1.0~2.0cm이하	균열폭 : 1.0~4.0cm 깊 이 : 2.0~3.0cm
개요도		

차. 신축이음장치 교체

1) 개요

본 공법은 신축이음장치의 작동불량, 누수, 노후화 등으로 교체할 시설물에 적용하는 공법으로서, 본교의 램프 구간 횡방향 신축이음장치 재설치에 적용한다.

2) 시공흐름도

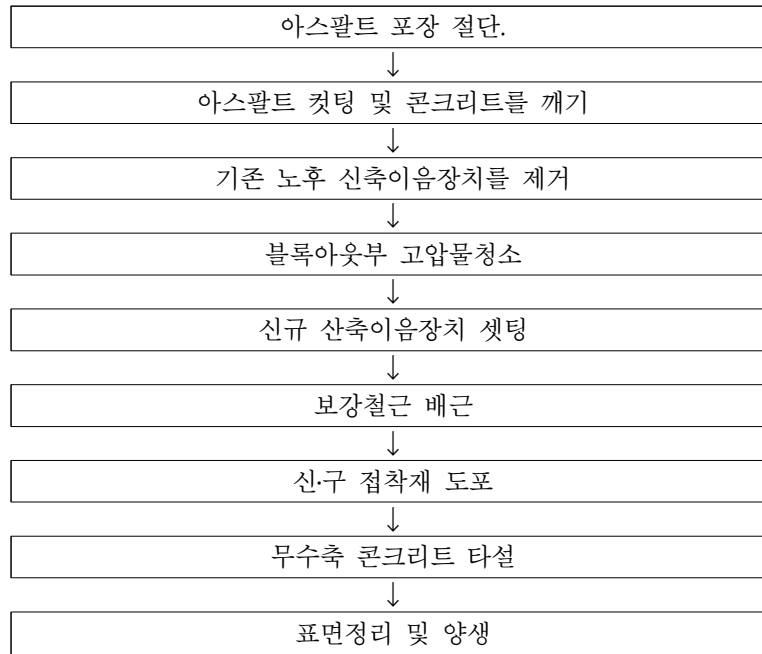


3) 시공방법 및 유의사항

- ① 아스팔트 표면은 아스팔트 커팅기를 사용하여 절단하며 선은 일직선으로 잘라야한다.
- ② 아스콘 및 콘크리트 깨기시 파쇄물이 하부로 흘러내리지 않도록 주의하여야 한다.
- ③ 콘크리트 및 아스콘 깨기면에 대하여 고압물청소를 실시하여 이물질은 완전히 제거한다.
- ④ 기존 슬래브의 철근을 감안하여 충분한 양의 철근을 보강해야 하며, 기존철근과 견고하게 용접한다.
- ⑤ 콘크리트는 빠른 시간내에 타설하고 진동기를 사용하되 철근과의 접촉을 피하고 공동이 발생하지 않도록 한다.
- ⑥ 신규콘크리트 이음부에는 접착제를 골고루 도포하여 신규콘크리트의 부착력을 좋게 한다.
- ⑦ 콘크리트타설 후 콘크리트가 소정의 강도에 달할 때까지 습윤 및 보온상태를 유지하여 충분하게 양생하여야 한다.
- ⑧ 몸체상부의 고정볼트는 풀리지 않도록 견고하게 고정시켜야 한다.
- ⑨ 신축이음 하판 연결부위에 누수방지를 위한 수밀코킹 작업을 하며, 상판 볼트 주위에


도 체결 후 수밀코킹 작업을 반드시 한다.

- ⑩ 누수방지를 위하여 방수고무(Rubber Seal)는 본체 설치를 하고 콘크리트 양생이 완료된 후 상판볼트를 풀어 설치하되, 이음부 없이 일체로 연속시공토록 하여야 하며, 방수고무(Rubber Seal)를 중간에 절단하지 않도록 주의하여야 한다.

【표 7.2.11】 신축이음장치 공법 비교

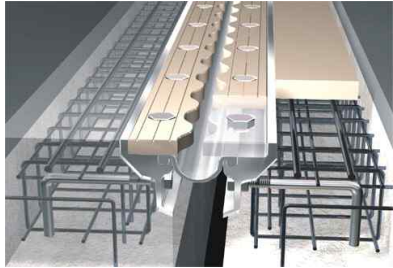구 분	New Monocell Joint	LMJ (Long Monocell Joint)
개 요	• 재질 : 강재 • 길이 : 일체형	• 재질 : 알루미늄, 스틸 • 구조 : 상·하판 분리형 • 길이 : 1m
개요도		
특징	• 상부보호강판, 측판, 톱니앵커로 일체화 • 통과차륜이 신축고무와 닿지 않아 내구성이 높음 • 현장길이에 맞춰 제작하여 방수성 높음 • 시공성이 좋음 • 특수배합 합성 신축고무를 내장시켜, 신축성이 뛰어나며, 이물질질을 차단하는 효과가 뛰어남	• 상, 하판 분리형 본체 • 볼트풀림방지 특수 와샤를 적용하여 반복적인 차륜 충격하중과 진동에 의한 볼트탈락을 예방 • Rubber Seal이 상, 하판 사이에 매트형태로 설치되어 충격 및 진동을 흡수하고 주행성 양호 • 동판을 이용한 고무셀 보호부재 적용가능 ⇒ 고무재 수명 2배 향상
보수성	• 신축 고무 및 본체가 일체형으로 보수시 후타재를 깨고 보수	• Rubber Seal파손 시 볼트를 풀고 상판을 해체하여 교체하므로 후타콘크리트를 깨지 않아 유지관리비용 대폭 절감 • 볼트의 해체만으로 Rubber Seal내의 이물질 제거가 쉬움 • 부분적 Rubber Seal 손상시 해당 부위만 보수 가능
시공성	• 일체형으로 시공이 간편함 • 후타재 타설시 바이브레이터 사용으로 인한 보강철근의 용접부 탈락 원인을 없애 조기균열 방지	• 시공이 용이하고 Rubber Seal설치 및 해체가 간편 • 공용중 볼트 손상시 Rubber Seal 보수 제약 있음
방수성	• 본체 및 고무재의 이음부가 없어 방수성 좋음	• Rubber Seal의 이음부가 없어 방수성 좋음

【표 7.2.11】 신축이음장치 공법 비교(계속)

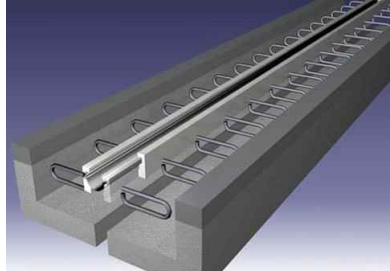구 분	Finger Joint	Rail Joint
개 요	• 재질 : 스틸 • 구조 : 상·하판 분리형 • 길이 : 1m	• 재질 : 스틸 • 구조 : 상·하판 분리형
개요도		
특징	• 상부 Finger 유간사이로 유입되는 이물질을 거르는 신축성 재질의 망사형 금속판 적용	• 강재 홈에 고무재 삽입형 • 보수시 반복적으로 후타콘크리트 손상으로 단 부측 콘크리트에 피로가 누적되어 구조적 안전성 저해요인 발생
보수성	• 문제 발생 시 분해 및 조립이 용이 • 상,하판을 볼트로 결합시키는 구조로 반복적인 차륜 하중과 진동 등으로 인한 볼트풀림 발생 우려 (볼트부에 응력이 집중)	• 모든 교량형식에 적용가능하며, 장대 교량에 적합한 제품임 • 교량의 횡단길이에 맞도록 일체형으로 제작 가능함 • 부분 손상시 부분보수가 어렵고 전체를 교체해야 하므로 도로 전면이 필요함 • Seal 교체가 용이하지 않음
시공성	• 상부 판이 일체화된 구조로 되어있어 시공이 간편함 • 본체 상판 측면 단부가 후타콘크리트에 접하게 되어 보수를 위한 상판 분리시 누수가 우려됨 • 본체 설치 후 Rubber Seal을 설치하므로 추가적인 시공시간이 필요함	• 장치의 제품으로 중량이 커서 운반 및 설치에 중장비가 필요한 반면 조립된 상태로 현장 반입되어 시공이 편리함
방수성	• 양 호	• Rubber Seal의 이음부 없이 일체시공으로 완벽한 방수가 가능함

7.2.4 보수 후 성능평가 방법

보수를 실시한 후 아래에서 제시하고 있는 방법으로 보수 후 성능평가를 실시하여 보수공사가 적합하게 이루어져 있는가를 검사하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.


보수공사 후 평가는 구조상 문제가 되지 않는 부분에서 작은 지름의 코어를 채취하여 보수효과를 확인을 행하는 것이 좋다. 또는, 구조물에 대한 보수에 의한 방수효과를 비파괴적으로 확인하는 방법으로는 가스압입 누수진단기나, 방수효과에 대해서는 전기 화학적인 방법인 분극저항 측정법 등이 제안되고 있다.

가. 코어채취에 의한 평가 방법

1) 콘크리트 코어강도


KS F 2422

2) 육안에 의한 주입효과 평가

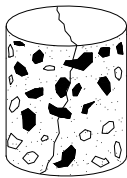

- 주입효과를 위해 채취된 콘크리트 코어
- 외국의 연구결과에 의하면 균열깊이 80% 주입만으로도 거의 완전한 주입효과를 나타낼 수 있다고 보고되고 있어 최소한 균열깊이의 80% 이상 주입이 권장된다.


3) 실내시험에 의한 평가

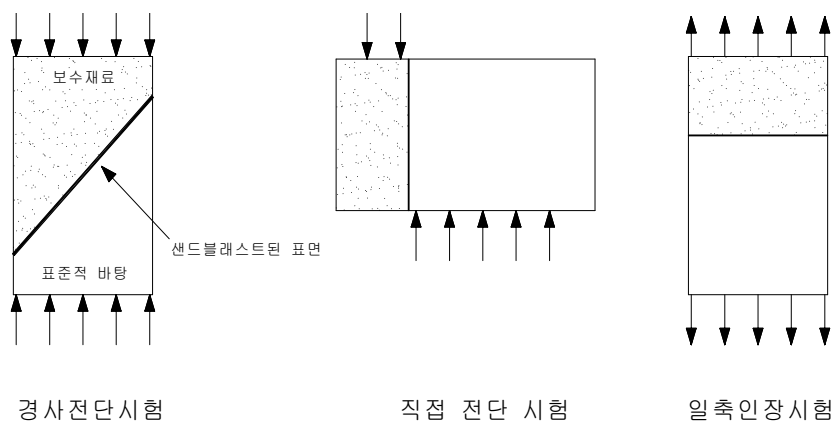

- ① 경사전단 시험 : 경제적이고 쉬움(부착강도=파괴하중/부착면적)관련 시험법
(ASTM C 881~884, ASTM C 1042, 1059)
- ② 직접전단 시험 : 시험실과 현장 어느 곳의 공시체도 측정가능관련 시험법
(BNL직접전단, IOWA 직접전단)
- ③ 일축인장 시험 : 현장의 콘크리트와 덧씌우기의 부착강도를 측정하는 시험방법
관련 시험법(BNL직접전단, IOWA 직접전단)


나. 초음파신호 속도(UPV) 시험

초음파 전달속도 측정에 의한 보수효과의 평가는 아래 그림과 같다.

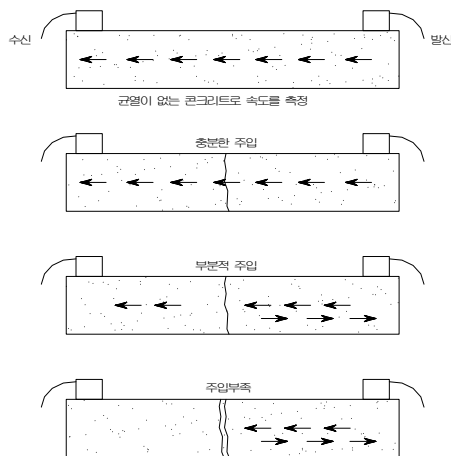

- ① 균열이 없는 콘크리트 단면에 초기화 (calibration)를 행한다.
- ② 송신 수신장치는 일정간격 고정한다.
- ③ 주입된 균열 콘크리트와 균열이 없는 콘크리트는 같은 전파 속도를 갖는다.
- ④ 주입이 되지 않은 균열 부위는 작은 초음파 전파속도를 보인다.


다. 충격음(Impact echo)법

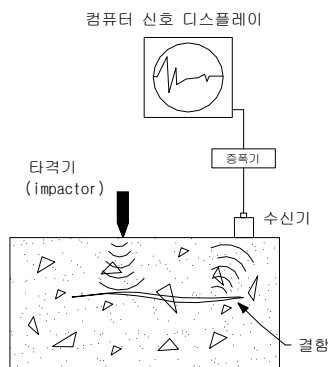

- 충격음법에서 콘크리트 표면은 응력을 만들기 위해 아래 그림과 같이 작은 충격기로 기계적인 방법으로 충격을 준다. 보수 효과는 보수전과 후의 측정값의 차이와 건전면에서 측정된 값의 비교를 통하여 확인할 수 있다.

라. 현장 부착강도 시험

덧씌우기나 표면접착제의 부착강도는 인발시험(pull-off test)과 같은 현장시험으로 판정할 수 있다. 코어를 기존재료에 부착되어 있는 상태로 둔 채, 인장기구를 코어에 연결하여 파괴될 때까지 하중을 구한다. 보수한 부분을 바로 평가하여 보수공사를 조정할 수 있는 장점이 있다.

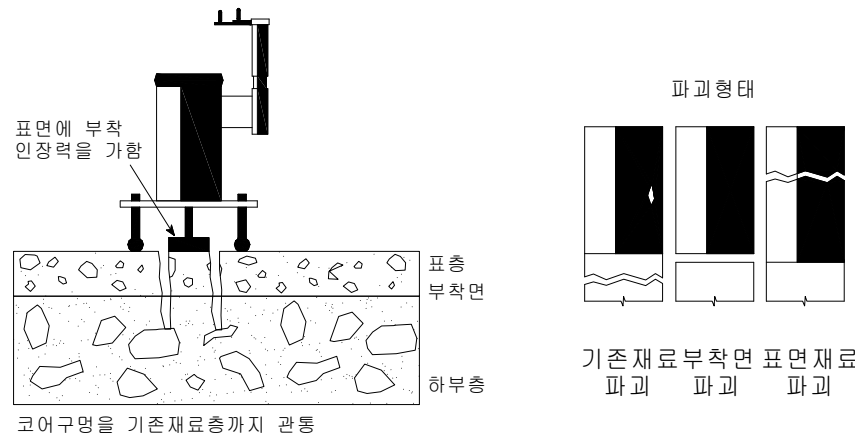

7.3 보수·보강 개략공사비

【표 7.3.1】 보수·보강 개략공사비(대구방향)

구 분	손상내용	보수방안	손상 물량	보수 물량	단위	단가 (천원)	개략 공사비 (천원)	우선 순위	비고
바닥판	균열(0.2mm이하)	지속관찰	218.2	54.55	m ²	49	2,672	-	표면처리
	균열/백태	지속관찰	0.3	0.30	m	130	39	-	주입보수
	망상균열	지속관찰	1269.9	1269.9 0	m ²	49	62,225	-	표면처리
	재료분리	지속관찰	3.24	4.86	m ²	215	1,044	-	단면보수
	백태	지속관찰	0.39	0.59	m ²	49	28	-	표면처리
	물끓기흙 미시공	물끓기흙 설치	0.6	0.60	m	20	12	3	-
	방호벽/슬래브 접속이음부 누수	지속관찰	72.5	72.50	m	100	7,250	-	충진 및 주입보수
PSC Beam	균열(0.1mm)	지속관찰	193.1	48.28	m ²	49	2,365	-	표면처리
	균열(0.2mm)	지속관찰	1	1.00	m	130	130	-	주입보수
	망상균열	지속관찰	27.24	27.24	m ²	49	1,334	-	표면처리
	재료분리	지속관찰	1.88	2.82	m ²	215	606	-	단면보수
	들뜸/파손	지속관찰	0.11	0.17	m ²	215	35	-	단면보수
	페콘크리트 퇴적	지속관찰	1.86	2.79	m ²	80	223	-	페콘크리트 제거
가로보	균열(0.2mm이하)	지속관찰	28.8	7.20	m ²	49	352	-	표면처리
	균열(0.3mm이상)	지속관찰	1.2	1.20	m	130	156	-	주입보수
	들뜸/박락	지속관찰	10.57	15.86	m ²	215	3,408	-	단면보수
	들뜸(보수불량)	지속관찰	38.89	58.34	m ²	215	12,542	-	단면보수
	박락/철근노출	지속관찰	0.1	0.15	m ²	232	34	-	단면보수(방청)
	재료분리	지속관찰	1.75	2.63	m ²	215	564	-	단면보수
	거푸집 미제거	정비	0.3	0.45	m ²	15	6	3	-
교대	균열(0.2mm이하)	지속관찰	1.6	0.40	m ²	49	19	-	표면처리
	망상균열	지속관찰	1.8	1.80	m ²	49	88	-	표면처리
	누수오염/백태	지속관찰	5.14	7.71	m ²	49	377	-	표면처리
	채수흔적	지속관찰	0.04	0.04	m ²	49	1	-	표면처리

【표 7.3.1】 보수·보강 개략공사비(대구방향, 계속)

구 분	손상내용	보수방안	손상 물량	보수 물량	단위	단가 (천원)	개략 공사비 (천원)	우선 순위	비고
교각	균열(0.2mm이하)	지속관찰	596.6	149.15	m ²	49	7,308	-	표면처리
	균열(0.3mm이상)	지속관찰	1.6	1.60	m	130	208	-	주입보수
	망상균열	지속관찰	1773.54	1773.54	m ²	49	86,903	-	표면처리
	박리/들뜸/파손	지속관찰	1.71	2.57	m ²	215	551	-	단면보수
	재료분리	지속관찰	5.3	7.95	m ²	215	1,709	-	단면보수
	누수오염	지속관찰	12.47	18.71	m ²	49	916	-	표면처리
	체수흔적	지속관찰	8	8.00	m ²	49	392	-	표면처리
	폐콘크리트 퇴적	지속관찰	0.25	0.38	m ²	80	30	-	폐콘크리트 제거
교량받침	받침Plate 녹발생	채도장	16	16.00	개소	39	624	3	-
	받침Plate 도장박리	채도장	24	24.00	개소	39	936	3	-
	받침몰탈 균열(0.2mm이하)	지속관찰	3.1	0.78	m ²	49	37	-	표면처리
	받침콘크리트 균열(0.2mm이하)	지속관찰	2.9	0.73	m ²	49	35	-	표면처리
	받침콘크리트 들뜸/재료분리	지속관찰	0.07	0.11	m ²	215	22	-	단면보수
신축이음	신축이음 본체 유간부 토사퇴적	정비	21	21.00	m	15	315	3	-
	신축이음부 누수	교체 (모노셀 No.120)	22.8	11.60	m	800	9,280	2	-
		교체 (모노셀 No.50)		11.60	m	600	6,960	2	-
	차수판 앵커볼트 탈락	재설치	19	19.00	개소	5	95	3	-
	후타재 균열(0.3mm이상)	주입보수	7	7.00	m	130	910	3	-
	후타재 파손	단면보수	0.2	0.30	m ²	215	64	3	-
	중조인트부 누수	유간부 실링보수	12.6	720.00	m	20	14,400	3	-
교면포장	아스콘 패임/파손	아스팔트 팻칭	1.07	1.61	m ²	55	88	3	-
	아스콘 균열	아스팔트 실링보수	57.5	57.50	m	25	1,437	3	-
	접속부 이격/단차	아스팔트 실링보수	15	15.00	m	25	375	3	-

【표 7.3.1】 보수·보강 개략공사비(대구방향, 계속)

구 분	손상내용	보수방안	손상 물량	보수 물량	단위	단가 (천원)	개략 공사비 (천원)	우선 순위	비고
배수시설	배수관 길이 부족	배수관 길이연장	1	1.00	m	68	68	3	-
	배수관 연결재 탈락	지속관찰	13	13.00	개소	20	260	3	-
	배수관 연결고리 탈락	지속관찰	2	2.00	개소	20	40	3	-
	배수관 연결핀 미설치	지속관찰	1	1.00	개소	20	20	3	-
	배수관 이음부 누수	정비	2	2.00	개소	20	40	3	-
방호벽 및 중앙분리대	균열(0.2mm이하)	지속관찰	60	15.00	m ²	49	735	-	표면처리
	균열(0.3mm이상)	지속관찰	2.4	2.40	m	130	312	-	주입보수
	박락/파손	지속관찰	5.31	7.97	m ²	215	1,712	-	단면보수
	점검로 난간 탈락	점검로 난간 설치	0.6	0.60	m	100	60	3	-
	점검로 이물질 퇴적	정비	0.84	1.26	m ²	5	6	3	-
순공사비 합계(천원)							232,358		
제경비(순공사비×50%)							116,179		
순위별 공사비 (제경비 포함)		1순위					-		
		2순위					24,360		
		3순위					29,634		
		지속관찰					294,543		
유지보수 개략공사비 총계							348,537		

※ 보수물량은 확실한 보수효과를 얻기 위하여 손상물량의 50%를 할증하였음.

※ 철근노출 단면복구 → 30mm(잡철물 제외)

※ 정확한 수량산출이 가능한 공종은 할증 미반영.

※ 일부 손상은 보수물량 산정시 보수단가 및 방법을 고려하여 단위 및 물량 변경.

※ 상기 개략공사비는 2015년 하반기 현장조사시 확인한 물량으로 산정하였으며, 이후의 실시설계시 공법선정, 단가변동 및 현장여건상 부대공의 추가 등으로 변동될 수 있음.

【표 7.3.2】 보수·보강 개략공사비(부산방향)

구 분	손상내용	보수방안	손상 물량	보수 물량	단위	단가 (천원)	개략 공사비 (천원)	우선 순위	비고
바닥판	균열(0.2mm이하)	지속관찰	528.6	132.15	m ²	49	6,475	-	표면처리
	균열/백태	지속관찰	5.4	5.40	m	130	702	-	주입보수
	망상균열	지속관찰	790.68	790.68	m ²	49	38,743	-	표면처리
	파손	지속관찰	0.3	0.45	m ²	215	96	-	단면보수
	철근노출	지속관찰	0.04	0.06	m ²	232	13	-	단면보수(방청)
	방호벽/슬래브 접속이음부 누수	지속관찰	5.2	5.20	m	100	520	-	충진 및 주입보수
PSC Beam	균열(0.1mm)	지속관찰	185.3	46.33	m ²	49	2,269	-	표면처리
	망상균열	지속관찰	19.75	19.75	m ²	49	967	-	표면처리
	재료분리	지속관찰	0.91	1.37	m ²	215	293	-	단면보수
	들뜸/파손	지속관찰	0.59	0.89	m ²	215	190	-	단면보수
	폐콘크리트 퇴적	폐콘크리트 제거	0.8	1.20	m ²	80	96	3	-
가로보	균열(0.2mm이하)	지속관찰	79.8	19.95	m ²	49	977	-	표면처리
	균열(0.3mm이상)	지속관찰	2.4	2.40	m	130	312	-	주입보수
	들뜸/박락	지속관찰	8.05	12.08	m ²	215	2,596	-	단면보수
	들뜸(보수불량)	지속관찰	37.21	55.82	m ²	215	12,000	-	단면보수
	재료분리	지속관찰	0.54	0.81	m ²	215	174	-	단면보수
교대	균열(0.2mm이하)	지속관찰	3.5	0.88	m ²	49	42	-	표면처리
	누수오염	지속관찰	11.56	17.34	m ²	49	849	-	표면처리
교각	균열(0.2mm이하)	지속관찰	626.2	156.55	m ²	49	7,670	-	표면처리
	균열(0.3mm이상)	지속관찰	7.6	7.60	m	130	988	-	주입보수
	망상균열	지속관찰	1628.3	1628.3 0	m ²	49	79,786	-	표면처리
	들뜸/박락/파손	지속관찰	4	6.00	m ²	215	1,290	-	단면보수
	재료분리	지속관찰	20.56	30.84	m ²	215	6,630	-	단면보수
	누수오염	지속관찰	81.44	122.16	m ²	49	5,985	-	표면처리
	폐콘크리트 퇴적	폐콘크리트 제거	4.1	6.15	m ²	80	492	3	-
교량받침	받침Plate 도장박리	재도장	13	13.00	개소	39	507	3	-
	받침Plate 녹발생	재도장	26	26.00	개소	39	1,014	3	-
	받침물탈 균열(0.2mm이하)	지속관찰	2.2	0.55	m ²	49	26	-	표면처리

【표 7.3.2】 보수·보강 개략공사비(부산방향, 계속)

구 분	손상내용	보수방안	손상 물량	보수 물량	단위	단가 (천원)	개략 공사비 (천원)	우선 순위	비고
교량받침	받침콘크리트 균열(0.2mm이하)	지속관찰	2.2	0.55	m ²	49	26	-	표면처리
	받침콘크리트 파손	지속관찰	0.03	0.05	m ²	215	9	-	단면보수
신축이음	신축이음 본체 유간부 토사퇴적	정비	21.5	21.50	m	15	322	3	-
	신축이음부 누수	교체(모노셀 No.120)	34.2	34.80	m	800	27,840	2	-
		교체(모노셀 No.50)		11.60	m	600	6,960	2	-
	차수판 앵커볼트 탈락/폴립	재설치	17	17.00	개소	5	85	3	-
교면포장	아스콘 패임	아스팔트 팻칭	0.23	0.35	m ²	55	18	3	-
	포장면/후타재 접속부 이격	아스팔트 실링보수	4	4.00	m	25	100	3	-
배수시설	배수구막힘	정비	3	3.00	개소	5	15	3	-
	배수구덮개 파손	재설치	1	1.00	개소	10	10	3	-
	배수관 연결재 탈락	지속관찰	3	3.00	개소	20	60	-	연결재 재설치
	배수관 연결고리 탈락	지속관찰	5	5.00	개소	20	100	-	연결고리 재설치
	배수관 이음부 누수	정비	4	4.00	개소	20	80	3	-
	배수관 길이 부족	배수관 길이연장	1.5	1.50	m	68	102	3	-
방호벽 및 중앙분리대	균열(0.2mm이하)	지속관찰	5.4	1.35	m ²	49	66	-	표면처리
	균열(0.3mm이상)	지속관찰	14.5	14.50	m	130	1,885	-	주입보수
	백태	지속관찰	0.01	0.02	m ²	49	-	-	표면처리
기타시설	델리네이터 파손	재설치	1	1.00	개소	15	15	3	-
순공사비 합계(천원)							209,395		
제경비(순공사비×50%)							104,698		
순위별 공사비 (제경비 포함)		1순위					-		
		2순위					52,200		
		3순위					4,284		
		지속관찰					257,609		
유지보수 개략공사비 총계							314,093		

※ 보수물량은 확실한 보수효과를 얻기 위하여 손상물량의 50%를 할증하였음.

※ 철근노출 단면복구 → 30mm(잡철물 제외)

※ 정확한 수량산출이 가능한 공종은 할증 미반영.

※ 일부 손상은 보수물량 산정시 보수단가 및 방법을 고려하여 단위 및 물량 변경.

※ 상기 개략공사비는 2015년 하반기 현장조사시 확인한 물량으로 산정하였으며, 이후의 실시설계시 공법선정, 단가변동 및 현장여건상 부대공의 추가 등으로 변동될 수 있음.

7.4 유지관리 방안


공용중인 시설물은 기능성과 안전성을 유지하기 위하여 일상점검 및 정밀점검을 통하여 구조물의 손상여부를 확인하고 그 결함정도에 따라 적절한 보수공법의 선정, 보수시기 등을 판단하여 신속한 보수가 이루어지도록 체계적인 유지관리가 필요하다. 시설물에 발견된 결함은 보수시기를 놓치면 손상 증대로 보수가 어려울 뿐만 아니라 보수비용 증대, 보수기간 장기화로 통행차량의 불편과 동시에 물류비 증액의 원인이 되어 지속적인 유지관리는 매우 중요하다.

따라서 유지관리를 통하여 손상된 부분을 원상복구하여야 하며, 시간 경과에 따라 시설물의 개량, 보수·보강을 실시하여 건전성을 유지토록 하여야 하며 교량의 각 부위별로 발생 가능한 손상에 대하여 정밀점검을 실시하여 그 원인을 미리 해소하는 예방활동에 목표를 두어야 한다.

7.4.1 유지관리 일반

시설물의 유지란 건설된 시설물이 제 기능을 유지하기 위하여 정기점검, 정밀점검, 긴급점검 및 정밀안전진단을 통하여 사전에 유해요인을 제거하고, 손상된 부분을 원상복구 하여 당초 건설된 상태를 유지함과 동시에 경과시간에 따라 요구되는 시설물의 개량과 시설을 추가함으로서 이용자의 편의와 안정을 도모하기 위한 목적으로 시행하는 것이다.

시설물 유지관리는 사후 유지관리와 예방 유지관리로 분류할 수 있다. 사후 유지관리는 문제가 발생된 후 보수 또는 보강하는 방식이고, 예방 유지관리는 문제발생의 징후 또는 그 원인을 사전에 발견해 적절한 조치를 취함으로써 문제발생을 예방하는 방식이다. 과거에는 보통 사후 유지관리가 대부분이었으나, 오늘날은 기술 및 장비의 발달로 예방 유지관리를 지향하고 있으며, 이를 통한 시설물의 안전성 및 사용성 확보에 그 목적이 있다. 유지관리를 효율적으로 하기 위해서는 아래의 항목에 대해서 【그림 7.4.1】에 따라서 수행하는 것이 바람직하다.

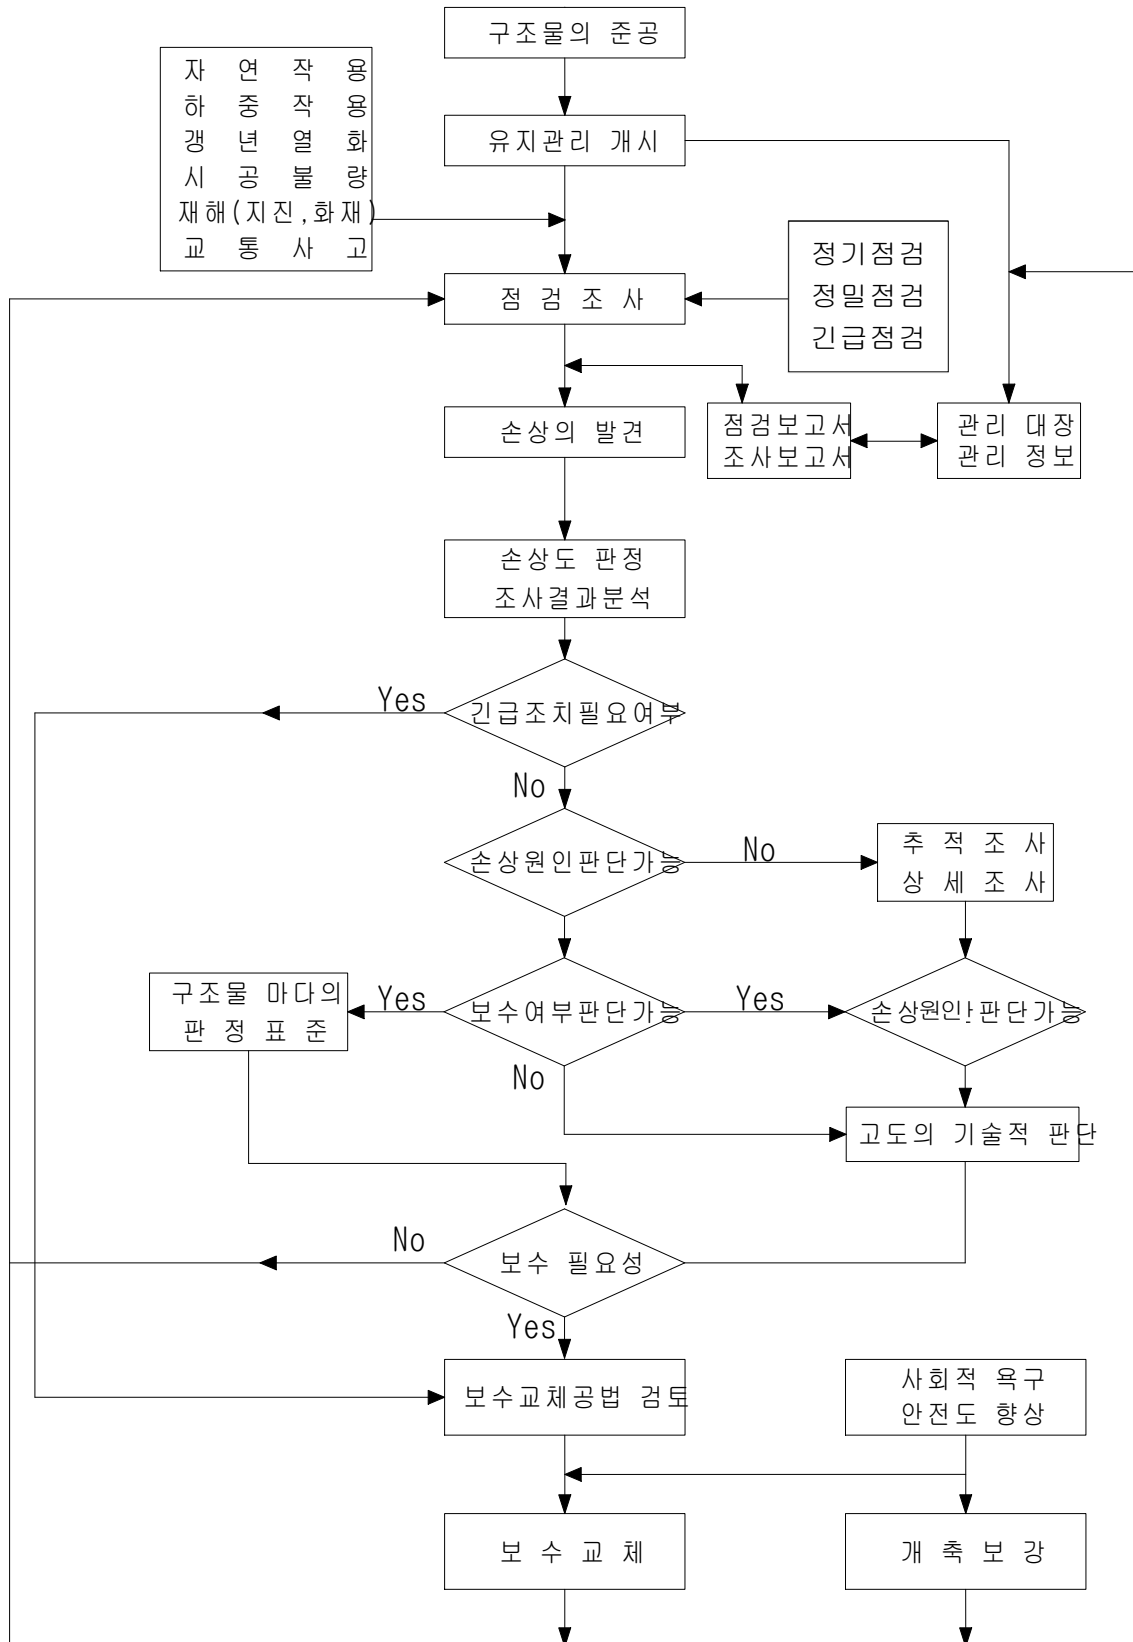

【그림 7.4.1】 유지관리 흐름도

가. 자료관리

자료관리는 대상구조물이 처해있는 상황을 문서를 통하여 객관적으로 확인할 수 있도록 하기 위한 자료를 관리하는 업무를 말하며, 일반적으로 설계도서, 구조물대장, 보수·보강관리대장, 사고이력 등의 자료를 정리·관리하는 일을 말한다. 자료는 구조물의 점검, 보수·보강시마다 계속 증가하므로 수정이 편리하도록 작성되어야 하며, 이런 점에서 볼 때 관련 내용을 전산화하여 관리하면 효율적이다.

일반적으로 구조물의 유지관리시 필요한 관련 자료를 열거하면 다음과 같다.

- 설계도서(시공 및 보수 도면, 구조계산서 등)
- 공사내역서 및 시방서
- 보수·보강이력
- 사고기록, 점검 및 진단이력
- 사진 및 시험결과
- 시설물 관리대장
- 상태 및 안전성 평가기록

나. 일상관리

일상관리는 구조물의 내구적인 손상을 예방하는 차원에서 수행하는 작업을 말하는 것으로서 청소가 대표적인 경우이다. 또한 소모성 물품의 교환, 부착물의 정비 등 간단한 작업이 여기에 포함된다.

다. 점검 및 진단(예방 유지관리)

점검은 구조물의 현상을 파악하여 이상 및 손상을 조기에 발견함으로써 안전하고 원활한 기능을 확보하고 합리적인 유지관리 자료를 획득하기 위하여 실시한다. 또한 유지관리상 필요한 손상과 이상의 정도를 계속적으로 파악하기 위하여도 점검이 필요하다.

점검은 일상점검, 정기점검(초기점검 포함) 및 긴급점검으로 나누며, 점검결과 이상의 정도가 심하거나 보수·보강에 대한 필요성이 있는 경우에는 상세조사를 실시한다.

또한 위의 조사를 통하여 유지관리 담당자가 대상구조물에 대한 전문적인 조사가 필요하다고 판단될 때에는 전문가에 의한 정밀안전진단을 실시한다.

라. 보수 및 보강(사후 유지관리)

점검이나 진단을 통하여 손상을 발견하였을 때는 손상의 원인을 정확히 파악하여 보수·보강 또는 신설이나 교체를 시행하여야 한다. 보수란 손상된 부위를 고쳐서 원래의 기능으로 회복시키는 작업을 의미하며, 보강은 현 상태의 손상방지는 물론 구조적 내하력 및 지지력을 현 상태 이상으로 향상시키는 것을 목적으로 실시하는 작업을 말한다.

7.4.2 점검주기 및 주요 조사항목

본 구조물의 공용기간 중에는 점검주기 및 주요 조사항목, 등급별 실시주기에 따른 지속적인 점검을 실시하여 시설물의 안전성과 내구성을 유지하여야 할 것으로 판단된다.

【표 7.4.1】 점검주기 및 주요 조사항목

점검종류	점검주기	주요 조사항목
정기점검	반기 1회	◦재료분리, 철근노출, 박리, 균열, 박락, 사용하중, 누수 등에 관하여 전회 점검 이후 변형, 변위 발달상태 ◦손상의 지속유무 확인(누수, 균열, 변형 등)
정밀점검	안전등급에 따라 차등실시	◦설계도서 검토 ◦형상검사(규격, 변위, 변형, 침하 등) ◦상태검사(파열, 손상, 부식, 균열, 누수, 열화 등) ◦현장시험·측정(강도, 철근, 피복, 철근부식, 중성화 등) ◦전회의 정기점검 및 정밀점검시와 비교하여 손상의 진행여부 판단 ◦보수, 보강시공 상태의 확인(필요시)
긴급점검	필요시	◦손상의 정도, 보수의 긴급성, 보수작업의 규모, 주요 보조부재의 내하력, 사용제한 여부 등
정밀 안전진단	안전등급에 따라 차등실시	◦구조물의 노후화, 손상정도, 초기 및 점검 상태로부터의 변화 확인 ◦구조해석 및 안정성 평가 ◦정기점검 및 정밀점검 결과 분석

※ 정밀점검 및 정밀안전진단 실시주기

(안전점검 및 정밀안전진단 세부지침, 교량편 : 국토해양부, 한국시설안전공단. 2010.12)

【표 7.4.2】 등급별 실시주기

안전등급	정밀점검		정밀안전진단
	건 축 물	그 외 시설물	
A등급	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상	6년에 1회 이상
B, C등급	3년에 1회 이상	2년에 1회 이상	5년에 1회 이상
D, E등급	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상	4년에 1회 이상

※ 건축물에는 그 건축물의 부대시설인 옹벽과 절토사면을 포함하며, 항만시설물 중 썰물 시 바닷물에 항상 잠겨있는 부분은 4년에 1회 이상 정밀점검을 하여야 한다.


※ 최초로 실시하는 정밀점검은 시설물의 준공일 또는 사용승인일(임시 사용승인 포함)을 기준으로 3년 이내(건축물은 4년 이내)에 실시하여야 한다.

※ 정밀점검 또는 정밀안전진단을 받은 경우 그 날(완료일)을 기준으로 정밀점검의 실시 주기를 정한다. 또한 정밀안전진단 실시 기간과 중복되는 경우에는 생략할 수 있다.




7.4.3 진단결과에 따른 중점유지관리 사항

금회 정밀안전진단 결과, 용산교(대구, 부산)는 콘크리트 부재의 균열, 균열/백태 및 망상 균열, 방호벽 및 슬래브 접속부 누수/백태, 국부적인 단면손상, 신축이음장치 유간부 이물질 퇴적 및 누수, 유간부측(A2), 단차(A2), 받침장치 Plate 녹발생, 받침콘크리트 및 몰탈부 균열, 배수관 이음부 누수 및 길이부족, 연결재 및 연결고리 손상 등이 다수 조사된 상태이며, 손상진전을 방지하고 구조물의 내구성 확보를 위해 관리가 요구된다.

【표 7.4.3】 부재별 유지관리 중점사항

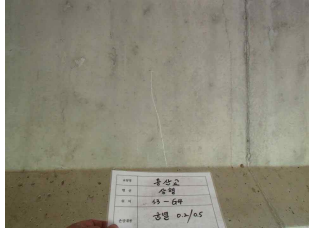부재구분	중 점 점 검 내 용	관련사진
바닥판	• 균열, 균열/백태 진전 여부 • 방호벽·슬래브 접속부 누수부 손상 진행여부	 방호벽·슬래브 접속부 누수/백태
PSC Beam 및 가로보	• PSC Beam - 균열 진전여부 • 가로보 및 세로보 - 균열 진전여부 - PSC Beam 접속부 파손여부	 PSC Beam 균열(S3)
하부구조	• 교대 균열의 진전여부 • 교각 코핑부 및 기둥부 균열 진전여부 • 누수오염부 손상 확대 여부 • 수중부 교각의 침식 및 파손 여부	 코핑부 균열(P17)
교량받침	• 받침Plate 도장박리/녹발생 여부 • 받침몰탈 및 받침콘크리트의 균열 - 미세균열 진전여부 및 추가손상발생 여부	 받침장치 녹발생(A1)



【표 7.4.3】 부재별 유지관리 중점사항(계속)

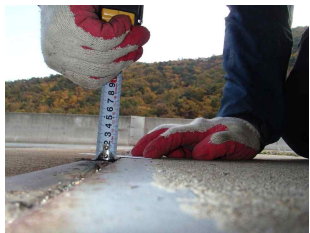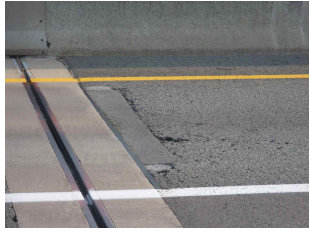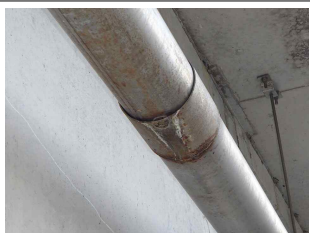부재구분	중 점 점 검 내 용	관련사진
신축이음장치	• 신축이음장치 가동상태 확인 - 본체 유간부 이물질 퇴적에 대해 주기적인 청소 필요 - 유간확보여부 주기적 점검 - 신축이음 누수 : 신축이음장치 교체 필요 - 신축이음 유간부족(A2) : 추가 손상 발생여부 확인 및 장기적으로 교체필요 - 신축이음 단차(A2) : 추가 손상 발생 여부 확인 • 후타재 균열 진전여부 - 손상진전 여부 점검	
		신축이음 누수(A1)
		 신축이음 단차(A2, 3mm)
교면포장	• 공용기간 증대 및 빈번한 중차량 통행에 의한 손상 진전여부 (라벨링, 패임, 균열 등)	
		포장 패임
배수시설	• 배수구 막힘 및 길이부족 • 배수구 덮개 파손 • 배수관 이음부 누수 - 이음부 및 주변 시설물 손상확대 여부 • 배수관 연결재, 연결고리 손상 • 집수관·배수관 연결핀 손상발생여부	
		배수관 이음부 누수(S23)
방호벽 및 중앙분리대	• 0.2mm~0.3mm균열 - 손상진전 여부 점검 • 파손 - 손상진전 여부 점검	
		수직균열

7.4.4 유지관리시 점검요령

교량의 안전성과 기능성, 사용성 및 노후화 정도 등을 파악하여 재해를 사전에 예방하기 위해서 주기적이고 체계적인 정기점검, 정밀점검, 정밀안전진단 등을 통한 유지관리가 무엇보다도 중요하다. 따라서, 정밀안전진단 결과를 바탕으로 부재별 결함부위에 대한 원인분석과 사전에 예방하자는 유지관리차원에서 중점적으로 점검해야 하는 사항을 제시하고 필요한 점검항목 및 점검요령을 기술하였다.

가. 바닥판

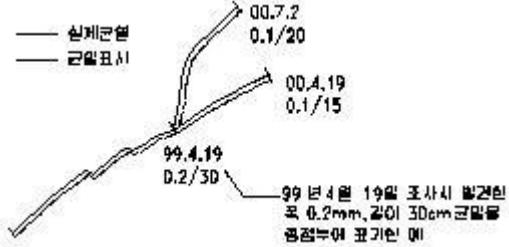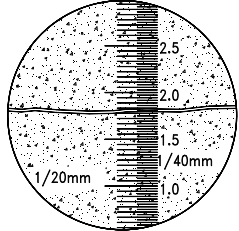점 검 부 위		점 검 항 목
▷ 공통		•박리, 박락, 층분리, 철근노출(피복두께 부족), 파손 •백태(유리석회), 오염 •재료분리
▷ 거더교		•균열(거더사이, 헌치부 종방향 균열) •망상균열
▷ 슬래브, 라멘교 상부	- 단부	•부스러짐 •사인장균열
	- 중앙부	•휨균열
주요부위	  <바닥판 하면> <캔틸레버>	
점검요령	○ 점검방법 - 도보접근이 불가능한 구간은 점검장비를 이용 근접 점검 - 균열의 진행상황을 파악하기 위하여 균열의 시·종점을 표시해 두는 것이 필요하며, 정기적으로 진행여부를 관찰  (a) 균열표시 예  (b) 균열경 조사 예	

점 검 요 령	- 부모멘트가 발생하는 연속 받침부는 상부에서 하부로, 정모멘트가 발생하는 중앙부 구간은 하부에서 상부 순서로 점검을 진행 - 균열로부터 녹물 유출 여부 조사(철근 부식) - 망상균열, 층분리, 누수나 백태흔적이 발견될 경우 점검용 망치를 두드려 나는 소리로서 내부결함의 존재여부를 추정한다. 내부에 결함 존재 시 외관상 건전한 부위에서도 편칭 전단파괴의 우려가 있다. ◦점검시 유의사항 - 공통적인 손상은 대부분 구조적인 결함이므로 발생원인을 규명하고 보수보강 등 적절한 조치방법을 수립할 수 있도록 주의 깊게 조사 - 큰 균열일지라도 상당히 오래전에 발생하여 안정된 것이 있는 반면에 미세균열일지라도 하중의 반복재하에 의해 점차 커지는 균열이 있으므로 점검 시 특별히 큰 균열에만 주목하지 말고 미세한 균열에도 주의 - 환경적 요인에 의하여 열화가 심한 부분은 철근의 부식환경을 확인하기 위하여 탄산화시험을 실시	
점 검 도 구	◦사진기 ◦균열자 ◦점검용 망치 ◦확대경	◦줄자 ◦필기도구(소형 보드판, 매직, 분필) ◦점검야장 ◦필요시 반발경도 및 탄산화 시험기기

나. PSC Beam

점 검 부 위		점 검 항 목
▷공통		•박리, 박락(파손), 철근노출, 백태
▷받침부		•신축이음 하면 및 배수구 주변 누수, 백태 •부스러짐 •복부 사인장 균열
▷중앙부		•휨균열, 종방향 균열 •거더처짐 •쉬스판 노출, 파손
▷가로보		•파손, 철근노출
▷강선 정착구역		•정착구역 균열 및 파손 •강선 보강부위 구조물과 분리
주요 부위	 <외측 PSC Beam>  <내측 PSC Beam>	

점검요령	○ 접근장비를 이용하여 육안점검하되 구조적 균열의 발생위치를 미리 숙지하고 그 위치를 중점적으로 점검 ○ 기존 균열의 연장성, 폭의 변화여부로서 이전상태로부터의 변화여부를 필히 확인할 것 ○ 보수부위는 기존 거더와의 일체성을 육안 또는 점검망치를 두드리는 방법으로 확인 ○ PSC Beam 하부는 쉬스판 배치로 인한 다짐부족으로 내부에 공동, 재료분리와 같은 손상이 존재할 가능성이 높으므로 점검망치를 활용함 ○ 쉬스판 그라우팅이 불량할 때 균열이 발생하면 과도한 응력을 받고 있는 강선이 쉽게 부식환경에 노출되어 내하력 저하가 예상되므로 정밀한 점검이 필요함 ○ 배수구 주변, 신축이음부 하면의 외측 거더 등은 열화에 취약한 부위이므로 백태 및 단면손실 등의 상황을 점검할 것 ○ 균열은 맑은 날 낮 추운 날씨에 더 잘 보이며 대부분 교량은 좌우 대칭이므로 균열이 발생한 곳과 동일한 조건의 다른 부위에도 균열발생여부를 주의하여 살펴볼 것
점검도구	•사진기(망원렌즈) •줄자(5m자) •점검야장 •점검용 망치 •손전등(박스내부) •펼기도구(소형 보드판, 매직, 분필)

다. 교대

점검부위	점검항목
▷ 공통	•균열(시공이음부 횡방향 균열) •박리, 박락, 층분리, 백태(유리석회), 파손, 철근노출 •교대 회전(기울음), 침하(연직이동)
▷ 두부	•두부 물고임 •두부와 흥벽 경계부 균열(후면으로 기울음) •거더와 흥벽 신축유간 부족
▷ 벽체	•균열(수직균열) •벽체와 날개벽 분리(이동)
▷ 날개벽	•날개벽 이동, 전도
주요부위	 <교 대 A1>  <교 대 A2>

점 검 요 령	○ 점검방법 - 접근 장비에 의해 근접 육안점검 - 교대 입지조건이 성토부 혹은 연약지반에 위치한 경우 전후방으로 교대 벽체가 기울었는지 확인하고 의심스러운 경우 실을 매단 점검추를 늘어뜨리거나 측량기로 확인(날개벽, 옹벽 포함) - 신축이음 하면에 위치하므로 누수 및 화학물질 등에 대한 열화 취약부위이므로 탄산화 시험에 의한 탄산화 깊이 확인 ○ 점검시 유의사항 - 신축이음 유간이 벌어져 충격음이 발생하거나 단혀 있을 경우 거더 상·하부와 흠벽 사이 간격이 서로 차이가 나는지 점검하고 교대 전도 여부도 확인 - 연약지반상의 교대는 뒷채움부의 침하로 인하여 접속슬래브 하부에 공동이 발생하여 흠벽이 교대 뒤쪽으로 전도되어 균열이 발생하기도 함 - 교대 뒷면과 날개벽 사이에 공동이 발생했거나 흠이 침하된 경우 날개벽의 전도를 의심하여 점검 - 벽체에 수직으로 발생하는 균열은 건조수축에 의한 비구조적 균열이므로 우려할 바는 아니지만 폭이 넓은 교대에서 균열폭이 1mm 이상이면 교대기초의 부등침하도 의심하여야 함	
점 검 도 구	•사진기 •균열자 •줄자(5m자) •점검용 망치	•점검추 - 기울음 측정 •중성화 시험기 •펼기도구(소형 보드판, 매직, 분필) •점검야장

라. 교각

점 검 부 위		점 검 항 목
▷공통		•균열, 박리, 철근노출, 파손 •침하
▷두부		•두부 물고임 •받침 하부 균열 및 파손(박리, 박락)
▷구체		•수직균열 •이동 또는 기울음
▷수면접촉부		•수중구간의 경우 침식
주 요 부 위	 <교 각-1>	 <교 각-1>



점 검 요 령	○ 점검방법 - 접근장비 및 점검로에서 점검 - 신축이음의 유간이 비정상적(크게 벌어짐 또는 닫힘)이거나 방호울타리선형이 불량한 경우에는 교각 침하가 의심스러우므로 교각 구체 상부와 하부를 측량기기로 측정하여 교각의 전도 여부를 확인하고 구체에 기준점을 표시하여 침하여부를 주기적으로 확인 ○ 손상발생시 조치 - 교각두부 받침하부에 폭 0.3mm이상 균열이 단부까지 진행된 경우에는 교량 안전과 직접적으로 관련이 있으므로 즉시 보고 및 대책수립 ○ 점검시 유의사항 - 신축이음 유간이 크게 벌어지거나 닫힘, 방호울타리 선형불량은 교각 침하의 징후로 볼 수 있으므로 교각 점검 시 참고해야 할 항목임	
점 검 도 구	•사진기 •균열자 •줄자(5m자) •점검용 망치	•점검추 - 기울음 측정 •중성화 시험기 •필기도구(소형 보드판, 매직, 분필) •점검야장

마. 교량받침

점 검 부 위		점 검 항 목
▷본체	- 공통	•부식(오물퇴적), 변형 •균열, 파손(균열발생으로 파손진행) •가동받침의 유간부족 및 가동 장애요소 •받침과 거더의 밀착상태(분리) •앵커볼트 파손(절단) •가동방향 오류, 편기설치
	- 강재받침	•가동면 부식 •부속물 파손
	- 고무받침	•고무재 부풀음 및 갈라짐 •고무판의 과도한 변형
▷받침대		•균열, 파손(하부공동) •부분 침하
▷이동제한장치		•용접부 균열 •파손
주 요 부 위	 <받침장치(고정단)>  <받침장치(일방향)>  <받침장치(양방향)>	

점 검 요 령	○ 점검방법 - 도보점검이 불가능한 부분은 접근장비를 이용하여 근접점검 - 가동받침의 가동여부는 가동면의 윤활재가 밀린 흔적이나 먼지 부착정도로 확인 가능함 - 눈금자가 설치되지 않은 받침은 측면을 깨끗한 형검으로 잘 닦고 유성펜으로 상부받침과 이동제한 장치 끝부분에 수직으로 선을 그어 놓으면 다음 점검시 온도차에 따른 가동량을 측정할 수 있음 - 곡선교 내측 단부 혹은 사교의 예약부 단부의 부반력으로 인한 받침과 거더의 들뜸 상태 점검 - 경사교에서 받침 경사설치로 인한 상부가동받침과 하부받침 접촉 및 받침 부속품과의 접촉으로 인한 가동장애요소 점검 - 수직보강재와 받침이 10cm 이상 편기시 하부플랜지의 국부변형이나 거더 복부판의 좌굴 여부 확인 - 받침하부에 공동이 의심되면 긴드라이버 혹은 철사로 찔러서 확인하고, 침하흔적은 앵커볼트의 체결 상태 및 인접받침의 상태를 참고하여 확인 - 받침부의 물고임 부분은 누수부위의 확인 및 물고임 원인분석 ○ 손상발생시 조치 - 받침하부 교각 두부에 폭 0.3mm 이상의 균열이 단부까지 진행된 경우 즉시 보고하고, 안전성 검토 및 대책 수립 필요
점검 도구	•사진기 •줄자 •균열자 •온도계 •유성펜(매직) 및 청소용 걸레 •점검용 망치 •드라이버(driver) •필기도구(소형 보드판, 매직, 분필) •점검야장

바. 신축이음장치

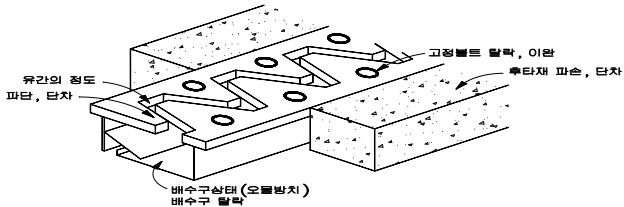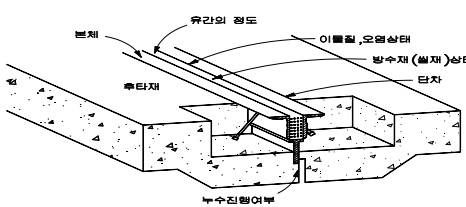점 검 부 위		점 검 항 목
▷ 본체	- 공통	•누수, 오염(배수시설 누락, 유간의 오물퇴적) •유간(부족 및 과다) •이상진동(충격음) •본체 유동 및 파손(충격음, 흔들림)
	- 고무재	•고무판 마모, 강판노출 및 부식
	- 강재	•방수재(셀링재) 파손 - 노면수 유입
▷ 후타재		•균열, 파손(패임 및 요철)
주 요 부 위	 <신축이음장치 A1>  <신축이음장치 A2>	
주 요 내 용	 	

점 검 요 령	○ 점검방법 - 보도에서 점검 - 신축이음 본체의 유동, 단차, 파손으로 인한 충격음 발생 여부 점검 - 고무재의 마모, 파손, 증진 썰링재 노출로 차량운행 저해 및 방수기능 저하상태를 점검하며 교각, 교대 위에서 신축이음 하부의 방수성 및 단부보강 슬래브상태 점검 - 방호울타리부 신축이음의 방수기능 점검 - 점검기간 내 온도차이가 큰 아침과 한낮에 신축 이동량을 조사하고 적정유간을 확보하고 있는지 확인 점검 ○ 손상발생시 조치 - 신축이음 본체의 유동, 단차, 파손으로 인한 충격으로 타부재에 추가손상이 우려되거나 주행안전성에 지장을 초래할 경우 즉시 보고하여 대책을 수립 ○ 점검시 유의사항 - 차량 진행방향과 반대방향으로 점검을 진행하며 2인 1조로 점검수행 - 신축유간 점검시 차량에 유의
점검 도구	•사진기 •줄자 •점검용 망치 •드라이버(driver) - 유간오물 확인 •필기도구(소형 보드판, 매직, 분필) •점검야장

사. 교면포장

점 검 부 위		점 검 항 목
▷ 공통		•균열, 요철, 단차, 포트홀, 소성변형
▷ 신축이음 전후, 구조물 경계부		•단차, 침하
▷ 배수구 주변		•물고임, 이물질 퇴적
주 요 부 위	 <교면포장-1>  <교면포장-2>	
점 검 요 령	○ 점검방법 - 방호벽측 갓길에서 도보점검 - 중차량 통행이 많은 차선, 곡선부 외측, 급정지 구간 주변의 손상 점검 - 신축이음 전후 및 경계부의 단차 점검 - 교면위 물고임 및 포트홀 점검(가급적 비온 직후 점검) - 포장의 노후화에 따른 종방향균열의 진전여부, 망상균열의 진전여부	

점검요령	- 손상발생시 조치 - 손상이 확인한 부분은 위치, 규모에 대하여 기록 후 사진 촬영 - 포트홀의 직경이 20cm이상 혹은 종방향 단차가 30mm이상 발생하여 추가손상이 우려되거나 주행안전성에 지장을 초래할 경우 즉시 보고하여 대책을 수립 - 점검시 유의사항 - 갓길은 교통사고의 위험이 높으므로 2인 1조로 하여 차량 진행방향과 반대방향으로 걸어가면서 점검
점검도구	- 사진기 - 줄자(5m) - 펼기도구(소형 보드판, 매직, 분필) 및 점검야장

아. 배수시설

점검부위		점검항목
▷ 배수관		- 파손(연결 고정부 탈락) - 배수관 길이 부족(거더에 물 떨어짐) - 유출구 위치 부적절 (도로상이나 구조물 위에 위치)
주요부위	 <배수구>	 <배수관>
점검요령	- 점검방법 - 배수관 - 갓길 측에서 점검하며 접근이 어려운 부분은 접근장비를 이용 - 교량이 도로 위를 통과할 경우 배수관에서 유출된 물이 통행인이나 통행차량 위로 떨어지지 않는지 점검 - 배수관의 물이 구조물의 부식을 유발할 수 있는 위치로 배수되는지 점검 - 경사가 완만한 배수관은 점검용 망치로 두들겨 내부에 쓰레기로 막혀있는지 점검 - 배수관 지지장치 및 연결부 상태는 흔들어 보거나 망치로 두들겨서 점검 - 손상발생시 조치 - 배수구에 휴지나 나뭇잎 등으로 막혀있는 경우는 드라이버를 사용하여 제거 - 점검시 유의사항 2인 1조로 하여 차량진행 방향과 반대방향으로 걸어가면서 점검하며 차량운행에 주의 - 접근장비 사용시 차량운행 및 안전에 유의	
점검도구	- 사진기 - 줄자 - 점검용 망치	

자. 난간

점 검 부 위		점 검 항 목
▷ 난간, 방음벽	- 강재, 알루미늄	•변형 •파손
▷ 보도		•신축이음 접촉부 부스러짐(파손) •표면 부스러짐(동결융해)
▷ 연석	- 철근콘크리트	•박리, 박락, 부스러짐, 파손
주요 부위	  <방호벽> <중앙분리대>	
점 검 요 령	○ 점검방법 - 교량 한쪽에서 눈을 난간높이 정도로 낮추어 난간의 전체 선형에 급격한 변화 부분이 있는지 점검 - 안전난간 및 방음벽의 경우 안전난간 및 방음벽의 기둥과 바닥판 접촉면의 부식 혹은 볼트 손상에 의해 전도 우려가 있는지 힘을 주어 밀거나 당겨서 흔들림 정도를 확인 - 연속 받침부 연석 및 자갈막이는 콘크리트의 경우 부모멘트에 의한 균열(일반적으로 폭 0.3mm이상)을 점검 ○ 손상발생시 조치 - 난간의 전체 선형에 급격한 변화부분이 있는 경우 받침이나 하부구조의 침하가 있을 수 있으므로 해당부재 점검시 참고할 수 있도록 기록 유지 - 외부의 강한 하중에 의한 손상일 경우 바닥판에도 영향을 줄 수 있으므로 바닥판 점검시 고려 ○ 점검시 유의사항 - 난간의 큰 변형이나 파손된 부분으로 통행인 추락 위험이 있을 시 즉시 연락하여 추락 방지시설 등의 응급조치 필요	
점검 도구	•사진기 •솔(브러쉬) •강재 부식부위 등 상세확인 •줄자 •필기도구(소형 보드판, 매직, 분필) •점검야장	

제 8장 종합결론

제 8장 종합결론

용산교(대구, 부산)는 경상남도 김해시 상동면 여차리(부산기점 22.822 ~ 23.543km) 일원에 위치하고 있으며, 2005년 12월에 준공된 교량으로 여차로와 여차천을 횡단하고 있다.

교량은 직선교로 시공되어져 있으며, 총연장은 720.00m(8@30=720.0m)이고, 폭원은 상·하행선 각각 12.15m(2차로)이며, 상부구조는 3경간 연속의 PSC Beam교로 이루어져 있다.

하부구조는 교대 : 역T형, 교각 : T형으로 시공되어져 있으며, 기초는 A1, P1, P22, P23은 직접기초, 그 외 기초는 강관 말뚝기초로 시공되어져 있다.

본 과업은 준공 후 최초로 실시하는 정밀안전진단이며, 설계 및 시공자료와 유지관리자료를 분석한 후 과업수행계획에 따라 외관조사, 내구성 조사 및 시험 등의 현장조사를 실시하였고, 설계도서와 현장조사의 결과를 토대로 구조안전성을 평가하였으며, 정밀안전진단결과를 요약·정리하면 다음과 같다.

가. 외관조사 결과

1) 바닥판

- 바닥판 하면에서 망상균열 중·횡방향 균열, 누수/백태, 재료분리, 박락, 철재노출, 물끓기 흠 미설치 등의 손상이 조사되었다.
- 조사된 균열은 비구조적인 균열로 균열폭이 작고 경미하나 내구성 확보를 위해 표면처리가 바람직하며, 누수/백태, 재료분리, 박락 손상은 미관 및 내구성 확보를 위해 표면처리 및 단면보수가 필요하다.
- 철재노출은 잡철물이 삽입된 손상으로 철재 부식으로 인해 균열 및 콘크리트 탈락 등 추가 손상 발생 가능성이 있어 제거 후 단면보수가 바람직하다.
- 상·하행선 종조인트 유간부 누수는 추가 손상 발생 방지를 위해 유간부 실링처리가 바람직하며, 방호벽 및 바닥판 접속 이음부 누수는 포장층내로 유입된 우수가 이음부의 접속 불량부를 통해 발생한 손상으로 지속적인 손상 증대가 우려되므로 상부 포장층 일부 구간 절개 후 충전 및 주입보수가 필요하다.
- 물끓기 흠 미설치 구간을 통해 슬래브 하면으로 우수가 유입되어 슬래브 하면 열화를 촉진시킬 가능성이 있어 물끓기 흠 설치가 바람직하다.

2) PSC Beam

- PSC Beam에 대해 외관조사결과, 0.2mm이하 균열 및 망상균열, 재료분리, 파손, 페콘크리트 퇴적 등의 손상이 조사되었다.
- 발생한 균열은 대부분 Beam 단부의 정착부 위치에 발생하였으나, 균열폭이 작고 발생 형태 및 위치 등이 불규칙하게 발생되어 표면부에 발생한 비 구조적 균열로 구조물의 내구성 확보를 위해 0.2mm이상 균열은 주입보수를 실시하고, 0.1mm이하 균열은 표면처리 실시가 바람직하다.
- 재료분리, 파손 손상은 공용증가에 따라 손상 확대가 우려되므로 단면보수 실시가 필요하고, 페콘크리트 퇴적은 원활한 유지관리를 위해 제거 및 청소가 바람직하다.

3) 가로보

- PSC Beam에 대해 외관조사결과, 0.3mm이하 균열, 박락/철근노출, 재료분리, 들뜸, 보수부 들뜸, 들뜸/박락, 보수부 박락, 거푸집 미제거 등의 손상이 조사되었다.
- 조사된 균열은 비구조적 균열로 구조물의 내구성 확보를 위해 0.3mm이상 균열은 주입보수를 실시하고, 0.2mm이하 균열은 표면처리 실시가 바람직하다.
- 박락/철근노출, 재료분리, 들뜸, 보수부 들뜸, 들뜸/박리, 보수부 박리 손상은 공용증가에 따라 손상 확대가 우려되므로 단면보수 실시가 필요하고, 거푸집 미제거는 제거 및 청소가 바람직하다.

4) 교대

- 외관조사 결과, 망상균열, 균열, 체수/누수오염, 백태, 법면보호블럭 이격 등의 손상이 조사되었고, 조사된 균열은 0.2mm이하의 비구조적 균열로 구조물의 내구성 확보를 위해 표면처리 실시가 바람직하다.
- 대구 및 부산방향 교대 A1측 체수/누수 오염은 신축이음부의 누수로 인해 발생하는 손상으로 신축이음장치 교체 시공이 바람직하다.
- 백태는 경미한 손상으로 미관을 고려하여 표면처리가 바람직하며, 법면보호블럭 이격은 법면부 기반침하에 의한 손상이나 손상정도가 경미하여 주의관찰이 바람직하다.

5) 교각

- 교각의 외관조사 결과, 망상균열, 균열, 들뜸, 박락, 파손, 재료분리, 체수/누수오염 등의 손상이 조사되었으며, 발생균열은 대부분 코핑부, 기둥부에 발생한 0.3mm이하의 수직 및 망상균열로 균열 폭, 균열 형태 및 위치 등을 고려 할 때 온도 및 건조수축에 의해 발생한 비구조적 균열로 판단되므로 내구성 확보를 위해 0.3mm이상 균열은 주입보

수를 실시하고, 0.2mm이하 균열은 표면처리 실시가 바람직하다.

- 들뜸, 박락, 파손, 재료분리 손상은 공용년수 증가에 따른 손상확대가 우려되므로 단면 보수 실시가 바람직하며, 폐 콘크리트 퇴적은 제거 및 청소가 바람직하다.
- 대구 및 부산방향 교각 P2는 배수관 길이 부족에 의해 누수오염이 발생되었으므로 배수관 길이 연장이 필요하며, 그 외 손상은 상부 신축이음부를 통한 누수로 하부구조의 열화방지를 위해 단계적으로 신축이음장치 교체 시공이 바람직하다.
- 용산교는 여차천을 횡단하며 하천상에 위치하는 교각 P14는 점검시 갈수기로 인해 하상이 노출된 상태이다. 점검결과, 수중부 교각의 외관상태는 유수 흐름에 의한 침식이 조사되지 않았으며, 교각 주변부의 세굴도 조사되지 않아 전반적으로 양호한 상태로 조사되었다.

6) 교량받침

- 교량받침은 탄성고무받침으로 설치되어 있으며, 받침Plate 도장박리 및 녹발생, 받침Plate 들뜸, 받침몰탈 균열(0.2mm이하), 받침 콘크리트 균열(0.2mm이하), 들뜸, 파손 및 재료분리, 스토퍼 간섭 등의 손상이 조사되었으나, 받침 가동에 유해한 영향을 미칠만한 손상은 확인되지 않았다.
- 받침Plate 도장박리/녹발생은 내구성 및 건전성 확보를 위해 재도장 실시가 필요하며, 받침Plate 들뜸은 설치시 오류로 손상정도가 경미하고 받침 기능발휘에 문제가 없어 주의관찰이 바람직하다.
- 받침 콘크리트 0.2mm이하 균열은 표면처리가 바람직하며, 시공미흡에 의한 받침콘크리트 들뜸 및 재료분리, 외적 요인에 의한 국부적인 파손은 내구성 확보를 위해 단면보수가 필요하다.
- 스토퍼 간섭은 공용기간 동안 추가 손상이 발생되지 않고 받침장치 및 구조물에 미치는 영향이 미미하여 주의관찰이 바람직하다.
- 연단거리 측정 결과, 실측 연단거리가 계산 연단거리를 상회하고 있는 것으로 측정되어 시방규정을 만족하고 있는 것으로 검토되었다.
- 교량받침의 가동여유량을 검토한 결과, 설계기준온도에 따른 하절기 최대 신장여유량 및 동절기 최대 신축여유량을 받침장치 모두 충분히 확보하고 있는 것으로 평가되었다.

7) 신축이음

- 신축이음장치는 3경간 연속으로 A1, P3, P6, P9, P12, P15, P18, P22, A2에 설치되어 있으며 A1 Monocell Joint 그 외 구간은 Rail Joint로 시공되어져 있다.

- 외관조사 결과, 전반적으로 신축거동은 원활하나, 신축이음장치 누수(대구방향 A1, P12, 부산방향 A1, P6, P12), 신축이음 본체 유간부 토사퇴적, 차수판 앵커볼트 탈락/폴림, 후타재 균열(0.2~0.3mm) 및 국부적인 파손, 신축이음본체 단차(A2), 종조인트부 누수 및 백업재 탈락 등의 손상이 조사되었다.
- 신축이음부 누수(대구방향 A1, P12, 부산방향 A1, P6, P9, P12)는 보수이력이 없고 10년 정도 공용된 점을 고려할 때, 신축이음장치 교체로 구조물의 건전성을 확보하는 것이 바람직한 것으로 판단된다.
- 차수판 앵커볼트 탈락/폴림이 조사되었으므로 차수판의 건전성 확보를 위해 보수가 바람직하며, 유간부 토사퇴적은 신축거동 제한으로 구조물에 영향을 미칠 수 있어 주기적인 청소가 바람직하다.
- 후타재 균열은 급속시공 및 조기차량 통행 등 제한적 시공여건에 의해 발생한 손상으로 내구성 확보를 위해 0.3mm이상 균열은 주입보수, 국부적인 파손은 단면보수를 실시하고, 0.2mm이하 균열은 주의관찰이 바람직하다.
- 대구방향 A2에 발생한 신축이음 본체 단차는 받침장치 프리셋팅(2014년 12월)시 발생한 경미한 시공오차(3mm)로 주의관찰이 필요하며 향후, 신축이음장치 교체시 정밀시공이 바람직하다.
- 용산교는 분리형 중분대 교량으로 중분대 중 조인트 이격부를 통한 하부누수가 조사되어 하부구조의 내구성 확보를 위해 중 조인트 실링 보수가 바람직하다.
- 금회 신축이음 유간을 검토한 결과, 대구방향 교대(A2)의 신축이음은 신장여유량이 다소 부족한 것으로 검토되었으나, 신축유간 부족에 따른 추가 손상은 조사되지 않았다. 현 상태로 10년 정도 공용되고 유간부족에 따른 추가 손상이 발생되지 않은 점을 고려할 때, 신축이동 제한에 따른 발생력에 대해 균형이 이루어진 것으로 판단할 수 있으나 장기적으로 기상이변 등 예상치 못한 온도변화에 의해 추가 손상 가능성을 배제할 수 없어 보수계획 수립 후 보수실시가 바람직하다.

8) 교면포장

- 교면은 아스팔트로 포장되어 있으며, 아스콘 균열, 파손, 패임, 라벨링, 보수부 패임, 접속부 이격/단차, 접속부 아스콘 균열 등의 손상이 조사되었으나, 주기적인 보수작업으로 주행성을 크게 저해할 만한 손상은 조사되지 않았다. 다만, 아스콘 균열 및 패임 등의 손상은 손상정도가 경미하나 차량하중 작용으로 손상확대가 우려되고 포장층내 우수 침투로 구조물의 내구성 저하를 유발할 수 있어 보수 실시가 바람직하며, 기타 손상은 손상확대 여부를 관찰하고 포장 보수 계획 수립 후 적절한 시기에 보수 실시가 바람직하다.

9) 배수시설

- 배수시설은 전반적으로 양호한 상태이나, 일부 개소에서 배수구 막힘, 배수구 덮개 파손, 배수관 연결고리 탈락, 배수관 연결재(행거) 탈락, 배수관 연결핀 미설치, 배수관 이음부 누수, 배수관 길이 부족 등이 조사되었다.
- 배수관 막힘은 체수 발생으로 교통사고 유발 가능성이 있고, 우수침투로 바닥판의 내구성 저하가 우려되므로 주기적인 청소 실시가 바람직하며, 배수구 덮개 파손은 배수관 내의 이물질 유입 방지를 위해 재설치가 바람직하다.
- 배수관 연결고리 및 연결재 탈락은 교량 하부 이용자의 안전을 위해 재설치가 바람직하며, 배수관 연결핀 미설치는 시공시 2개의 연결핀을 설치하게 되어 있으나, 배수관 시공시, 핀 유입구 설치 오류로 1개의 연결핀이 설치된 상태이며, 점검시 배수관 탈락 위험은 없는 것으로 조사되어 주의관찰이 바람직하다.
- 배수관 이음부 누수는 배수관 이물질 퇴적에 의한 손상으로 청소가 필요하며, 배수관 길이 부족은 하부구조의 표면열화로 내구성 저하를 유발하므로 배수관 길이 연장이 바람직하다.

10) 방호벽 및 중앙분리대

- 외관조사 결과, 수평 및 수직균열, 보수부 재균열, 박락, 파손, 백태, 방호벽 단차 등이 조사되었으므로 내구성 확보를 위해 0.3mm이상 균열은 주입보수, 0.2mm이하 균열 및 백태는 표면처리 실시가 필요하다.
- 방호벽 단차는 공용년수를 고려할 때 손상 진행이 수렴된 것으로 판단되므로 주의관찰토록 한다.

나. 내구성 시험 및 측정 결과

- 콘크리트의 내구성 시험결과 콘크리트의 강도는 설계기준강도(PSC Beam 40MPa, 바닥판 27MPa, 하부구조 24MPa)를 상회하며, 철근배근상태는 설계치에 근사한 것으로 조사되었다.
- 탄산화 깊이 측정결과, 탄산화 잔여깊이가 30.0mm이상으로 측정되어 탄산화에 의한 철근부식발생의 우려가 없는 “a” 로 평가되었다.
- 염화물함유량 시험결과 염화물에 의한 철근 부식 발생의 우려가 없는 “a” 로 평가되었다.

- 균열깊이 측정결과, PSC Beam에 발생한 폭 0.2mm의 균열심도는 철근피복두께를 초과하지 않은 것으로 분석되었으나, 교각 기둥부에 발생한 폭 0.3mm이상의 균열은 철근 피복두께 초과한 것으로 분석되어 내구성확보 차원의 보수가 필요한 것으로 판단된다.

다. 상태평가 결과

- 상태평가결과, 바닥판, 구조물의 영향을 미칠만한 손상이 조사되지 않은 상태로서 내구성 확보를 위해 일부 보수가 필요한 “B” (대구방향 0.197, 부산방향 0.213)로 평가되었다.

라. 안전성 평가 결과

- 상부구조에 대한 구조검토결과, 바닥판 및 거더에 대해서 최소안전율이 각각 1.22및 2.24으로 안전율 1.0을 상회하고 교각 P4의 하부구조에 대한 구조검토결과, 기둥은 P-M상관도 해석에 의한 최소안전율 2.703으로서 안전율 1.0을 초과하며 내하력 평가결과, 기본내하력이 설계활하중인 DB-24를 상회하여 구조물이 전반적으로 구조적 안전성을 확보한 것으로 판단되며 최종적인 안전성 평가등급은 A등급이다.

마. 결 언

- 용산교는 약 10년의 공용기간이 경과한 교량시설물로 외관조사결과, 전반적으로 양호한 상태이나 일부 보수를 요하는 손상인 콘크리트 부재 균열, 망상균열, 국부적인 단면손상, 상·하행선 종조인트 유간부 누수, 신축이음 누수에 의한 오염, 아스콘 균열 및 패임, 배수구 막힘, 배수관 연결고리 및 연결재(행거) 탈락 등이 일부 조사되었다.
- 특히, 신축이음장치는 보수이력이 없고 10년 정도 공용된 점을 고려할 때, 누수가 발생되어 하부구조의 열화에 영향을 미치는 대구방향 A1, P12, 부산방향 A1, P6, P12 신축이음장치는 교체로 구조물의 건전성을 확보하는 것이 바람직한 것으로 판단된다.
- 본 교량의 상태평가 및 안전성 평가 결과를 토대로 안전등급을 산정하면 『B등급(양호)』로 평가되었으며, 결함 및 손상 부위에 대하여 금회 진단 보고서에 제시된 보수를 시행하고 중점유지관리가 필요한 구간에 대한 지속적인 유지관리가 수행된다면 1등급(DB-24)로서의 기능을 유지 할 수 있을 것으로 판단된다.