

공 사 코 드

K R - C K D - 1 7 - 0 0 9

2017년 상반기 하남역CY장 2종옹벽 외 1개소
정기 점검 및 하자 검사 용역
하 자 점 검 보 고 서
[하 남 역 C Y 장 옹 벽]

2017. 06



한국철도공사 광주본부



[주] 명 성 엔 지 니 어 링

하자 현황 총괄표

가. 하남역CY장 옹벽

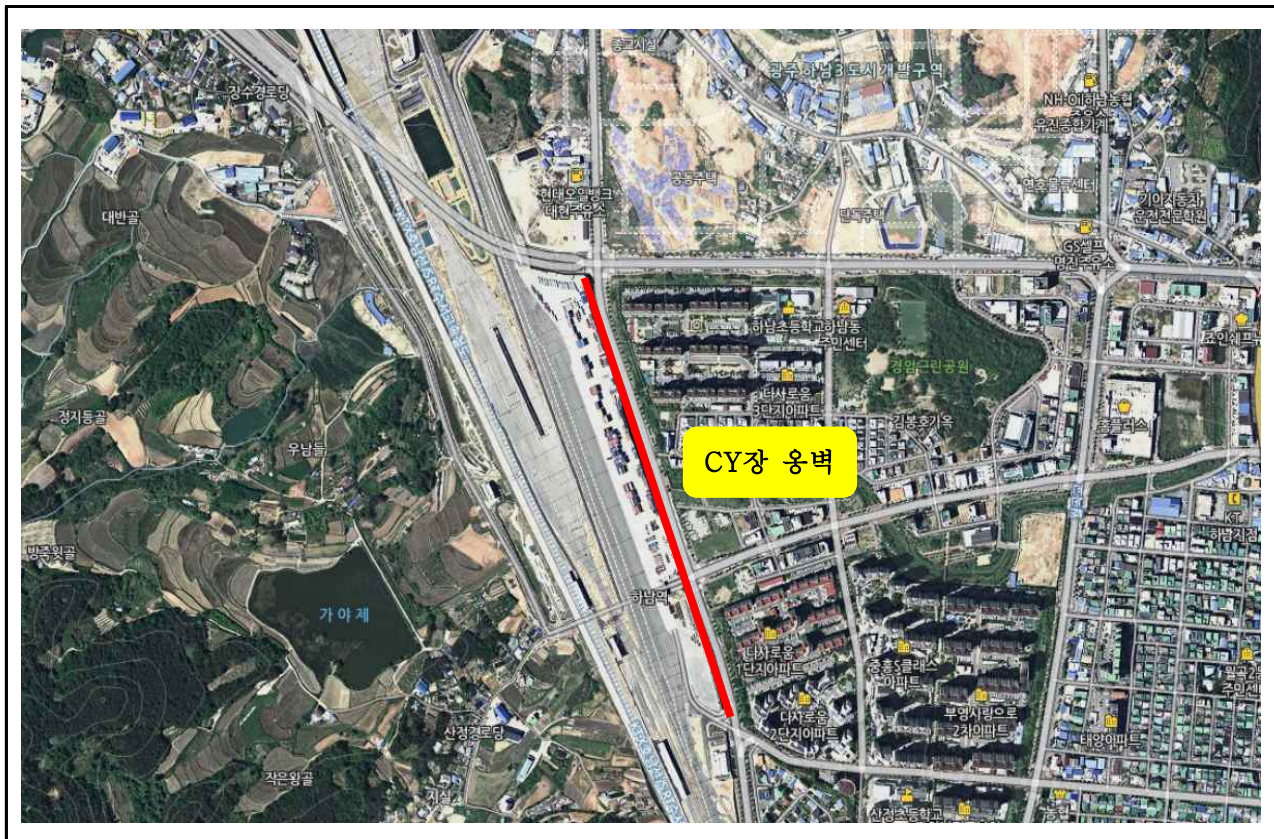
【하자 현황 총괄표】

구분	손상명	개소	물량	단위	보수방안	보수시기	하자유무	비고
철근콘크리트 옹벽	균열(0.3mm미만)	4	8.0	m	표면보수	중기	하자	
	균열(0.3mm이상)	3	3.0	m	주입보수	단기	하자	
	들뜸	3	0.18	m ²	단면보수	단기	하자	
	실란트 파손	1	3.0	m	재충진	중기	하자	
보강토 옹벽	들뜸	11	0.21	m ²	단면보수	단기	하자	
	박락	7	0.70	m ²	단면보수	단기	하자	
	보수부들뜸	2	0.06	m ²	단면보수	단기	하자	
	누수흔적	3	0.75	m ²	표면보수	중기	하자	
	식생	13	13	EA	정비	장기	-	
부대시설	방음벽 흡음재 탈락	-	8	EA	정비	중기	하자	
	방음판넬 파손	-	5	EA	정비	중기	하자	

목 차

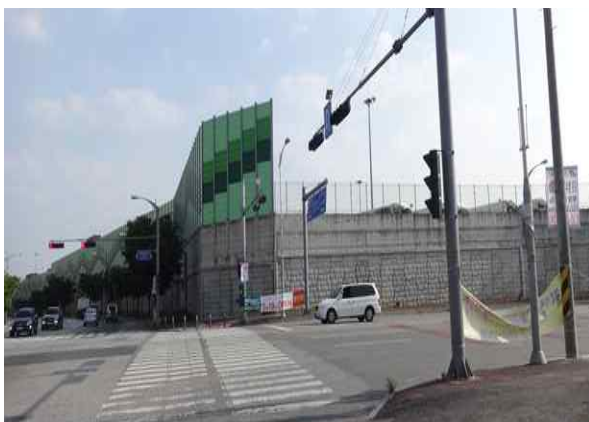
1. 위 치 도	1
2. 전경	1
3. 기본 현황 및 관련도면	2
4. 하자 발생 세부 내용	6
6. 주요 하자 발생 사진 대지	7
7. 하자 발생 세부 외관망도	10

1. 위치도



2. 전경

하남역CY장 옹벽



시점부 전경



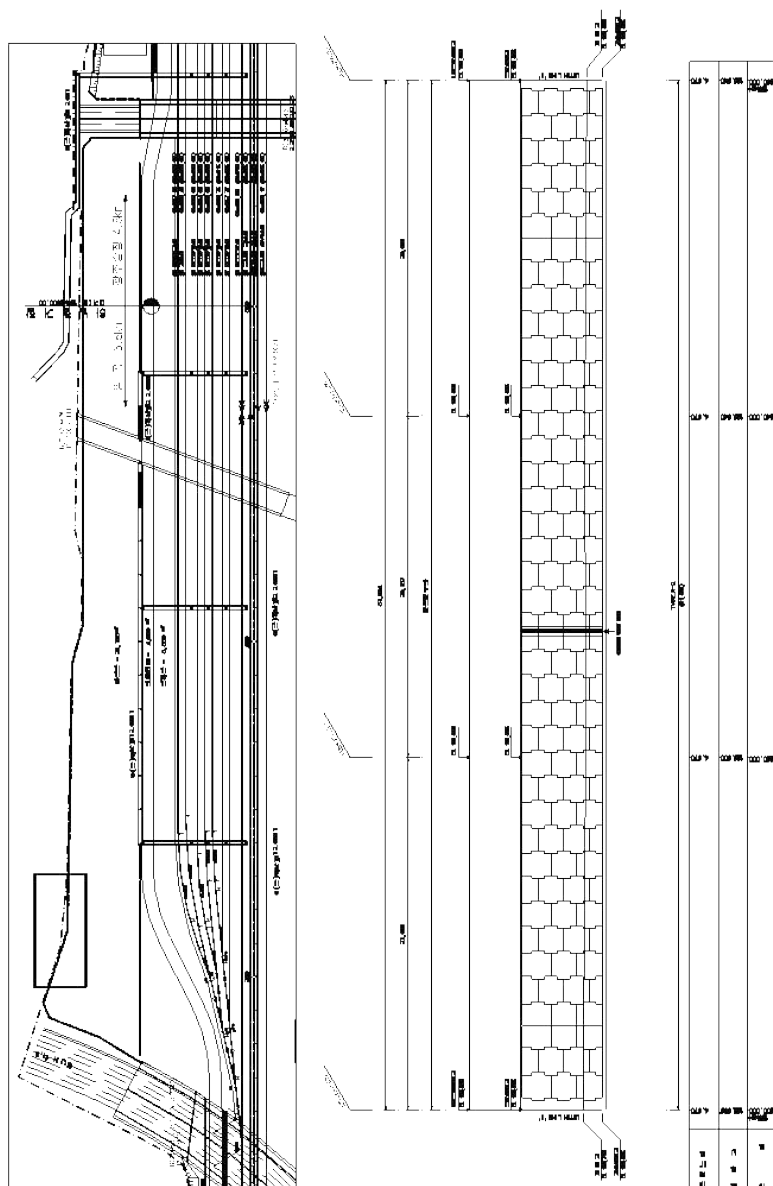
종점부 전경

3. 기본 현황 및 관련도면

【하남역CY장 옹벽】

구 분	내 용	구 분	내 용
옹 벽 명	하남역 CY장 옹벽	관리주체	한국철도공사 광주본부
선 명	호남선	구 간	임곡~하남간
노 선 명 (이정)	호남선 임곡~하남간 180.734km(좌)	연 장	643.0m
위 치	광주광역시 광산구 임곡동	높 이	5.2~7.9m
준공년도	2015년 9월	형 식	철근콘크리트+보강토옹벽
시 공 사	GS건설(주)	감 리 사	(주)신성엔지니어링
설 계 사	(주)신성엔지니어링	부대시설	방음벽

호남고속철도 제5·3공구 보강토옹벽 전개도 (2)
대기(원) 183㎡=200,000-183㎡=260,000(배면기준)

[illegible]

4. 하자 발생 세부내용

【하남역CY장 옹벽】

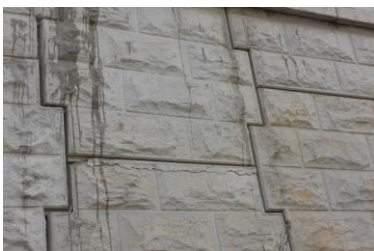
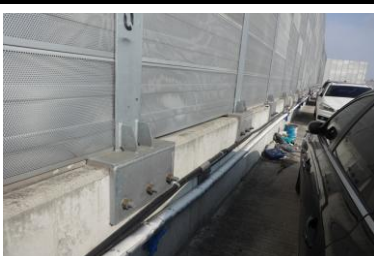
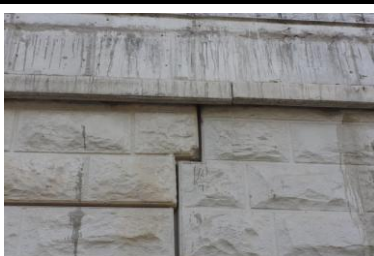
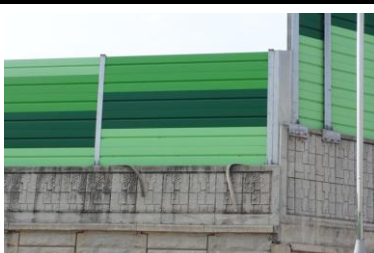
도면 번호	손상 번호	부 재 명	부재 위치	손상내용	폭	단위	연장	단위	개소	길이 (m)	면적 (m ²)	단위	비고
1	1	S1	보강토	박락	0.1	m	0.2	m	1	-	0.02	m ²	17상
1	2	S1	철근 콘크리트	균열(0.3mm이상)	0.5	mm	1.0	m	1	1.00	-	m	17상
1	3	S1	철근콘 크리트	균열(0.3mm이상)	0.3	mm	1.0	m	2	2.00	-	m	17상
1	4	S1	보강토	들뜸	0.2	m	0.2	m	1	-	0.04	m ²	17상
1	5	S1	보강토	누수흔적	0.5	m	0.5	m	3	-	0.75	m ²	17상
1	6	S1	보강토	박락	0.1	m	0.1	m	1	-	0.01	m ²	17상
1	7	S1	보강토	식생	-	-	-	-	1	-	-	EA	17상
1	8	S1	보강토	들뜸	0.1	m	0.1	m	1	-	0.01	m ²	17상
2	1	S4	철근콘 크리트	들뜸	0.2	m	0.3	m	2	-	0.12	m ²	17상
2	2	S4	보강토	박락	0.1	m	0.2	m	1	-	0.02	m ²	17상
3	1	S5	보강토	식생	-	-	-	-	1	-	-	EA	17상
3	2	S6	철근콘 크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	2.0	m	2	4.00	-	m	17상
4	1	S7	철근콘 크리트	들뜸	0.2	m	0.3	m	1	-	0.06	m ²	17상
5	1	S8	철근콘 크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	2.0	m	1	2.00	-	m	17상
5	2	S9	방음벽	방음벽 흡음재 탈락	-	-	-	-	1	-	-	EA	17상
6	1	S9	방음벽	방음벽 흡 음재 탈락	-	-	-	-	1	-	-	EA	17상
7	1	S11	방음벽	방음벽 흡음재 탈락	-	-	-	-	1	-	-	EA	17상

【하남역CY장 옹벽】 - 계속

도면 번호	손상 번호	부재 명	부재 위치	손상내용	폭	단위	연장	단위	개소	길이 (m)	면적 (m ²)	단위	비고
10	1	S16	보강토	식생	-	-	-	-	11	-	-	EA	17상
11	1	S17	철근콘 크리트	실란트 파손	-	-	3.0	m	1	3.00	-	m	17상
11	2	S17	철근콘 크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	2.0	m	1	2.00	-	m	17상
12	1	S19	보강토	들뜸	0.2	m	1.5	m	1	-	0.30	m ²	17상
12	2	S19	보강토	박락	0.1	m	0.1	m	3	-	0.03	m ²	17상
13	1	S20	보강토	박락	0.1	m	0.1	m	1	-	0.01	m ²	17상
13	2	S20	방음벽	방음벽 판넬 파손	-	-	-	-	2	-	-	EA	17상
13	3	S21	보강토	들뜸	0.2	m	1.5	m	1	-	0.30	m ²	17상
13	4	S21	방음벽	방음벽 흡음재 탈락	-	-	-	-	1	-	-	EA	17상
15	1	S23	보강토	박락	0.1	m	0.1	m	1	-	0.01	m ²	17상
15	2	S23	방음벽	방음벽 흡음재 탈락	-	-	-	-	1	-	-	EA	17상
16	1	S24	보강토	들뜸	0.1	m	0.2	m	1	-	0.02	m ²	17상
16	2	S25	방음벽	방음벽 흡음재 탈락	-	-	-	-	1	-	-	EA	17상
19	1	S29	보강토	보수부 들뜸	0.2	m	0.2	m	1	-	0.04	m ²	17상
20	1	S30	방음벽	방음벽 흡음재 탈락	-	-	-	-	1	-	-	EA	17상
21	1	S32	보강토	박락	0.2	m	0.2	m	1	-	0.04	m ²	17상
21	2	S31	보강토	박락	0.1	m	0.1	m	1	-	0.01	m ²	17상
21	3	S31	보강토	들뜸	0.1	m	0.2	m	1	-	0.02	m ²	17상
21	4	S31	보강토	들뜸	0.1	m	0.1	m	1	-	0.01	m ²	17상
21	5	S31	보강토	보수부 들뜸	0.1	m	0.2	m	1	-	0.02	m ²	17상
21	6	S31	방음벽	방음벽 판넬 파손	-	-	-	-	3	-	-	EA	17상

6. 주요 하자 발생 사진 대지

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 주요 하자 발생 사진 대기						구 조 물 명						하남역CY장 옹벽									
																					
위치	S1	보강토	망도 번호	1	손상 번호	1	위치	S1	황근관크리드	망도 번호	1	손상 번호	2	위치	S1	황근관크리드	망도 번호	1	손상 번호	3	
내용	박락	0.1 m	0.2 m	1ea			내용	균열(0.3mm이상)	0.5 mm	1.0 m	1ea			내용	균열(0.3mm이상)	0.3 mm	1.0 m	2ea			
																					
위치	S1	보강토	망도 번호	1	손상 번호	4	위치	S1	보강토	망도 번호	1	손상 번호	5	위치	S1	보강토	망도 번호	1	손상 번호	7	
내용	들뜸	0.2 m	0.2 m	1ea			내용	누수흔적	0.5 m	0.5 m	3ea			내용	식생	-	-	-	1ea		
																					
위치	S1	보강토	망도 번호	1	손상 번호	8	위치	S4	황근관크리드	망도 번호	2	손상 번호	1	위치	S4	보강토	망도 번호	2	손상 번호	2	
내용	들뜸	0.1 m	0.1 m	1ea			내용	들뜸	0.2 m	0.3 m	2ea			내용	박락	0.1 m	0.2 m	1ea			
																					
위치	S5	보강토	망도 번호	3	손상 번호	1	위치	S6	황근관크리드	망도 번호	3	손상 번호	2	위치	S9	방음벽	망도 번호	6	손상 번호	1	
내용	식생	-	-	-	1ea		내용	균열(0.3mm미만)	0.1 mm	2.0 m	2ea			내용	방음벽 흡음재 탈락	-	-	-	1ea		
																					
위치	S11	방음벽	망도 번호	7	손상 번호	1	위치	S15	방음벽	망도 번호	9	손상 번호	1	위치	S16	보강토	망도 번호	10	손상 번호	1	
내용	방음벽 흡음재 탈락	-	-	-	1ea		내용	방음벽 흡음재 탈락	-	-	-	1ea		내용	식생	-	-	-	11ea		

						구 조 물 명						하남역CY장 옹벽								
																				
위치	S17	방수콘크리트	망도 번호	11	손상 번호	1	위치	S17	방수콘크리트	망도 번호	11	손상 번호	2	위치	S19	보강토	망도 번호	12	손상 번호	1
내용	실란트 파손	-	-	3.0	m	1ea	내용	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	2.0	m	1ea	내용	들뜸	0.2	m	1.5	m	1ea
																				
위치	S19	보강토	망도 번호	12	손상 번호	2	위치	S20	보강토	망도 번호	13	손상 번호	1	위치	S20	방음벽	망도 번호	13	손상 번호	2
내용	박락	0.1	m	0.1	m	3ea	내용	박락	0.1	m	0.1	m	1ea	내용	방음벽 판넬 파손	-	-	-	-	2ea
																				
위치	S21	보강토	망도 번호	13	손상 번호	3	위치	S21	방음벽	망도 번호	13	손상 번호	4	위치	S23	보강토	망도 번호	15	손상 번호	1
내용	들뜸	0.2	m	1.5	m	1ea	내용	방음벽 흡음재 탈락	-	-	-	-	1ea	내용	박락	0.1	m	0.1	m	1ea
																				
위치	S23	방음벽	망도 번호	15	손상 번호	2	위치	S24	보강토	망도 번호	16	손상 번호	1	위치	S25	방음벽	망도 번호	16	손상 번호	2
내용	방음벽 흡음재 탈락	-	-	-	-	1ea	내용	들뜸	0.1	m	0.2	m	1ea	내용	방음벽 흡음재 탈락	-	-	-	-	1ea
																				
위치	S29	보강토	망도 번호	19	손상 번호	1	위치	S30	방음벽	망도 번호	20	손상 번호	1	위치	S32	보강토	망도 번호	21	손상 번호	1
내용	보수부 들뜸	0.2	m	0.2	m	1ea	내용	방음벽 흡음재 탈락	-	-	-	-	1ea	내용	박락	0.2	m	0.2	m	1ea

										구 조 물 명					하남역CY장 옹벽																	
																																
위치	S31		보강토	망도 번호	21	손상 번호	2			위치	S31		보강토	망도 번호	21	손상 번호	3			위치	S31		보강토	망도 번호	21	손상 번호	4					
내용	박락		0.1		m	0.1	m	1ea			내용	들뜸		0.1		m	0.2	m	1ea			내용	들뜸		0.1		m	0.1	m	1ea		
																																
위치	S31		보강토	망도 번호	21	손상 번호	5			위치	S31		방음벽	망도 번호	21	손상 번호	6			위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호	0				
내용	보수부 들뜸		0.1		m	0.2	m	1ea			내용	방음벽 판넬 파손		-		-	-	-	3ea			내용	0		0.0		0	0.0	0	ea		
위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호	0			위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호	0			위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호	0		
내용	0		0.0		0	0.0	0	ea			내용	0		0.0		0	0.0	0	ea			내용	0		0.0		0	0.0	0	ea		
위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호	0			위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호	0			위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호	0		
내용	0		0.0		0	0.0	0	ea			내용	0		0.0		0	0.0	0	ea			내용	0		0.0		0	0.0	0	ea		
위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호	0			위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호	0			위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호	0		
내용	0		0.0		0	0.0	0	ea			내용	0		0.0		0	0.0	0	ea			내용	0		0.0		0	0.0	0	ea		
위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호	0			위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호	0			위치	0		0		망도 번호	0	손상 번호	0		
내용	0		0.0		0	0.0	0	ea			내용	0		0.0		0	0.0	0	ea			내용	0		0.0		0	0.0	0	ea		

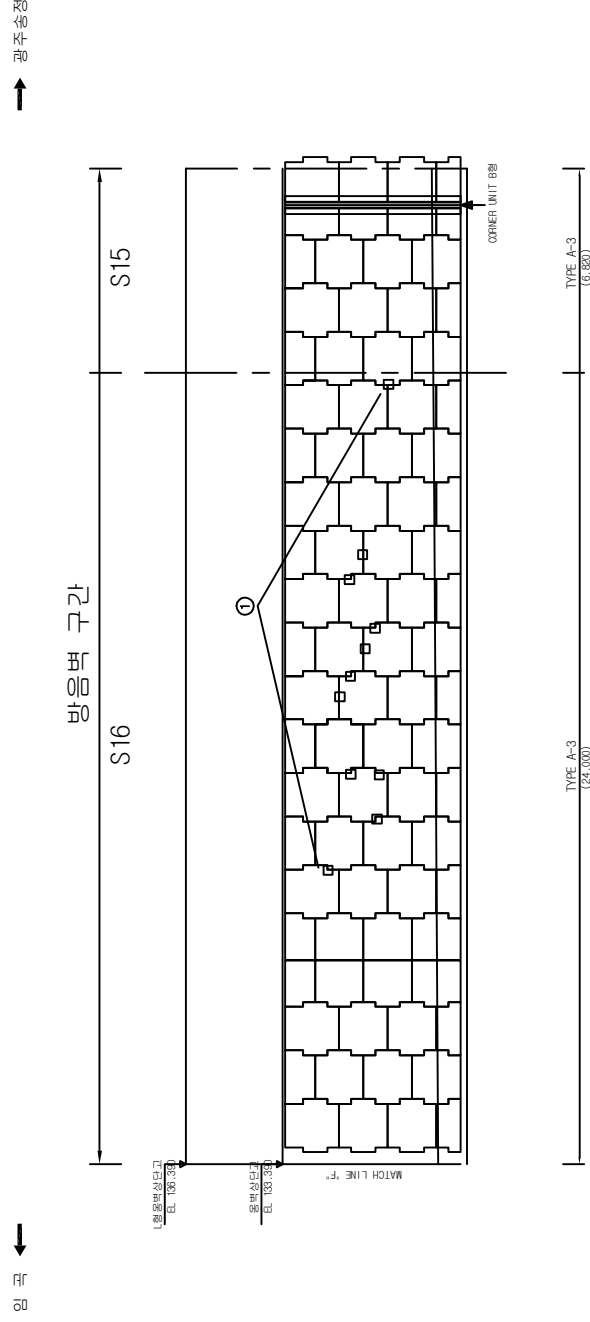
7. 하자 발생 세부 외관망도

[illegible]

 
한글, 파, 리, 리, 파 	한글, 파, 리, 리, 파 	한글, 파, 리, 리, 파 	한글, 파, 리, 리, 파 
한글, 파, 리, 리, 파 	한글, 파, 리, 리, 파 	한글, 파, 리, 리, 파 	한글, 파, 리, 리, 파 
한글, 파, 리, 리, 파 	한글, 파, 리, 리, 파 	한글, 파, 리, 리, 파 	한글, 파, 리, 리, 파 
한글, 파, 리, 리, 파 	한글, 파, 리, 리, 파 	한글, 파, 리, 리, 파 	한글, 파, 리, 리, 파 

ID: 하남역CY장 옹벽 S10 - STA.0+297.548 ~ 0+327.558

中
 前
 前
 之
 之

[illegible][illegible]

KEY PLAN



웅역명	2017년 상반기 하반기(장흥읍 및 1개소 정기점검 및 하차감시용역)
과업기간	2017. 05. 12 ~ 2017. 06. 20
발주처	한국철도공사 광주본부
용역사	(주)명성엔지니어링
도면번호	010

