

			강성벽체 교체 전에는 하단부에 배수구멍을 설치 토압을 경감시켜야 할 것임.		
연번	시설위치	시설유형	지적사항(조치할 사항)	조치결과(조치계획)	소관부서 (해당동)
27	문래내로13길 35-5(금성빌라)	담장	○ 담장에 수직 및 수평 균열 있으며, 수평균열은 이격되어 있음. ○ 전도의 위험이 있으므로 담장 철거후 재설치 요함.		건축과 (남가좌1동)
28	창천동 97-154	담장	○ 축대 위의 블록담장에 수직균열이 심각하며, 담장이 도로측으로 기울어져 있음. ○ 전도시 보행자가 다칠 우려가 많으므로 조속히 철거하여 기초 보강후 재구축 요망.		건축과 (신촌동)
29	연세로2나길 61	석축	○ 옹벽과 석축을 소단을 두어 구축한 형태. ○ 창천데이케어센터와 신촌동자치회관 사이의 석축 위에 콘크리트로 조성된 옹벽벽체에 백태가 심하게 있고, 배수구가 없음. ○ 콘크리트옹벽에 배수구 설치 요함. ○ 석축 몰탈 채움 보수 및 배수구 설치 요함.		여촌신복지과 , 건축과, 푸른도시과 (신촌동)
30	연희동 산2-41	절개지	○ 녹생토 매쉬안으로 토사가 물려 있음. ○ 당초 풍화암이었으나 현재는 풍화토로 변하여 있음. ○ 특이 징후는 발견하지 못하였음. ○ 낙석방지책의 하단이 계속된 습윤으로 녹슬어 있으므로 조속히 교체하기 바람. ○ 기존 녹생토 시공을 조속히 철거 보수 해야함.		푸른도시과 (연희동)
31	산림내 위험시설물 정비공사 (홍은동8-1240)	공사장	○ 낙석방지망 매쉬와 록볼트로 법면처리가 되어 있어 불안요소는 제거된 것으로 보임. ○ 매쉬안에 나무제거가 불충분하고 매쉬고정이 미비한 것을 확인함. ○ 특이 징후는 발견 못하였으며, 제거한 수목의 잔재물의 처리를 요함.		푸른도시과 (홍은1동)

겨울철 대비 민관 합동안전점검 외부전문가 의견서

□ 점검일 : 2016.12.13. (화)

시 설 명	시설 유형	점검의견	소관부서
	옹벽	- 그림과 같이 상케고 설계 쪽으로 불안정한 구조로 되어 있음 - 처음 석축을 조성한 상태에 조안정화 되어 있었지만 그 위에 분말(omcrete)을 채운 옹벽체로 상하 사용 되려한 하방 벽체의 상안정관련 조안정화 시공이 필요함 - 민간안전관리대상시설 지정 여부	푸른도시과
장전동 4-54 (바람산아린이공원)		- 조안정화 시공이 필요함 - 민간안전관리대상시설 지정 여부 - 지정 여부	지정 여부
		민간안전관리대상시설 지정 여부	지정 여부

2016. 12.

점검자 : 소속 시의회이고 성명이 형 주인
 확인자 : 소속 안전관리과 성명 안상훈

겨울철 대비 민관 합동안전점검 외부전문가 의견서

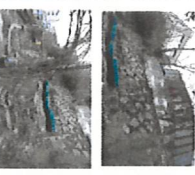
□ 점검일 : 2016.12.13. (화)

시 설 명	시설 유형	점검의견	소관부서
	담장	- 모든부분에서 분식식 양생의 균열이 심함 - 조속히 철거 해야 함 - 해결기로서 10여 m 정도를 더 철거할 경우 행인이 다칠 위험이 있음 - 민간안전관리대상시설 지정 여부	건축과
장전동 97-154		- Comcrete 분석으로 옹벽 대용으로 사용하려 했음을 확인 조속히 철거해야 함 - 철거나 Comcrete 화(BC)로 교체 해야 함 - 하방에 3단으로 조성된 석축은 계속적 빈 공간이 될 것임 - 창원대이 제1선화나 제2선화까지의 석축 시기에 석축 위에 콘크리트로 조성된 벽이 많아서 석축에 끼어있는 콘크리트는 배수정비없이 쌓인것으로 조속히 배수정비를 실시해야 함 - 민간안전관리대상시설 지정 여부	푸른도시과, 도시계획비과, 건축과
연세로2나길 61	석축, 담장	민간안전관리대상시설 지정 여부	지정 여부

2016. 12.

점검자 : 소속 시의회이고 성명이 형 주인
 확인자 : 소속 안전관리과 성명 안상훈

㉔ 겨울철 대비 외부전문가 점검대상점경 결과(2016.12.22.)

연번	시설명	시설유형	점검의견	소관부서 (해당동)
30		담장	○ 옥대 위의 불특정담장에 수직균열이 심각하며, 담장이 도로쪽으로 기울어져 있음. ○ 전도시 보행자가 다칠 우려가 많으므로 조속히 철거하여 기초 보강후 재구축 요함.	건축과 (신촌동)
	창원동 97-154		민간안전관리대상시설 미지정	
31		공사장	○ 골조공사 완료하고, 내부 설비공사중임. ○ 특이 사항 없음.	문화체육과, 건축과 (홍은동)
	서대문다목적체육관 건립(중속) 공사			
32		석축	○ 응벽과 석축을 소단을 두어 구축한 형태. ○ 창천대이케이센터와 신촌동자치회관 사이의 석축 위에 콘크리트로 조성된 응벽벽체에 배터가 심하게 있고, 배수구가 없음. ○ 콘크리트응벽에 배수구 설치 요함. ○ 석축 물랄 채움 보수 및 배수구 설치 요함. * 신촌문화발전소 신축공사 예정 부지 및 창천대이케이센터 하부	여촌신북지과, 건축과, 푸른도시과 (신촌동)
	연세로2나길 61		민간안전관리대상시설 미지정	
33		절개지	○ 녹생토 매쉬안으로 토사가 흘러 있음. ○ 당초 중화암이었으나 현재는 중화토로 변하여 있음. ○ 특이 정주는 발견하지 못하였음. ○ 낙석방지책의 하단이 계속된 슬론으로 녹슬어 있으므로 조속히 교체하기 바람. ○ 기존 녹생토 시공을 조속히 철거 보수해야함.	푸른도시과 (연희동)
	연희동 산2-41			
34		공사장	○ 낙석방지암 매쉬와 특벽토로 벌면처리가 되어 있어 불안요소는 제거된 것으로 보임. ○ 매쉬안에 나무재가 발견분하고 매쉬고령이 미비한 것을 확인함. ○ 특이 정주는 발견 못하였으며, 제거한 수목의 잔재물의 처리를 요함.	푸른도시과 (홍은1동)
	신림내 워킹시설물 정비공사 (홍은동8-1240)		민간안전관리대상시설 미지정	

연번	시설명	시설유형	점검의견	소관부서 (해당동)
35		옹벽	○ 세멘블럭(옹벽)이 전체적으로 불안정한 구조이며, 콘크리트 버팀벽(부벽)으로 구축된 옹벽임. ○ 벽체에 수직 및 수평 균열 발생하였으며, 인접한지 호우가 오면 붕괴될 것으로 판단됨. ○ 조속한 시일내에 안정성 검토후 철거 보수·보강 해야 할 것임.	푸른도시과 (홍은1동)
	창원동 4-54 (바람산아린이공원)		민간안전관리대상시설 미지정	
36		절개지	○ 석축 5m 정도 중간 위에 나무가 식생되어 상부 석축을 감싸고 있고 석축 하부는 쌓은 방식이 일반적인 경우와 다르며, 중화되어 언약한 상태로 보여 보수·보강 요함. ○ 절개된 지 오래된 중화암이 일부 탈락 굴러 내려갈 것을 염려하나 바닥에서 볼지 않고 큰 위험은 없을 것으로 판단됨. 단, 담장(1m 가량)을 철거하여 퇴적물로 인한 후동변위 현상을 제거해야 할 것임. ○ 일부 절개지가 양반으로 형성되어 있는 부분에 대해서 낙석방지망 및 방지책 설치 검토 요함	푸른도시과 (홍은1동)
	홍은중앙로3길 84 (홍은한마당 밀)			
37		도로	○ 응벽쪽의 계단에 부분 균열 발생함. ○ 계단 부분 지반침하로 인한 균열로 추정되며, 계단의 균열이 미관이 좋지 않을뿐 붕괴 등으로 이어질 것으로는 보이지 않으므로 보수·보강 요함.	토목과 (북가좌2동)
	북가좌동 351-26		민간안전관리대상시설 미지정	
38		판애 시설	○ 2층 콘크리트구조 건축물로서 철거가 중단된 상태임. ○ 금년에 기 점검했을 때의 상태대로 유지되고 있어 특이사항 발견 못함. ○ 건축을 철거 요함.	일자리경제과 (홍제1동)
	홍제시장		민간안전관리대상시설 미지정	