

제 출 문

서울춘천고속도로주식회사 귀하

귀사와 계약 체결한 『2017년 서울춘천고속도로 정밀점검용역(미사대교 등 29개 시설물)』을 성실히 수행하고 정밀점검 결과를 본 보고서에 수록하고 부속자료를 함께 제출합니다.

2017년 12월

서울특별시 강남구 테헤란로7길 7(역삼동)

(주) 에스 코 알 티 에스

대표이사

조영철



참 여 기 술 진

참여구분	참여분야	이 름	등 급	직 책	서 명
사 업 책임기술자	사업책임	이 무 영	특급	전무	
참여기술자	보수·보강방안 제시	김 영 문	특급	이사	
	보수·보강방안 제시	김 도 훈	특급	이사	
	현장조사 및 비파괴시험 분석	양 찬 주	특급	이사	
	현장조사 및 비파괴시험 분석	최 대 성	고급	차장	
	현장조사 및 비파괴시험 분석	이 찬 영	고급	연구원(수석)	
	현장조사 및 비파괴시험 분석	김 정 민	초급	차장	
	보고서 및 도면 작성	윤 한 울	중급	대리	
	보고서 및 도면 작성	문 연 수	초급	사원	

위 치 도



천안교



천안교(서울) 상부 전경



천안교(서울) 측면 전경



천안교(양양) 상부 전경



천안교(양양) 측면 전경

천안교(서울) 전경사진



천안교(서울) 상부전경



천안교(서울) 측면전경

천안교(서울) 정밀점검 결과표

1. 기본현황

가. 일반현황					
용역명	2017년 서울춘천고속도로 정밀점검용역(미사대교 등 29개 시설물)				
점검기간	2017년 09월 22일 ~ 2017년 12월 29일				
관리주체명	서울춘천고속도로(주)	대표자	임민규		
공동수급	독자수행 100%	계약방법	제한경쟁		
시설물구분	교량	종류	도로교량	종별	1종
준공일	2009년 08월 11일	점검금액(천원)	894	안전등급	B
시설물위치	경기도 가평군 설악면 천안리	시설물규모	L=175.0m, B=13.0m		
나. 점검 실시결과 현황					
중대결함	없음.				
점검 주요결과	· 방호벽 균열 및 백태 · 배수시설 유도배수관 누수 및 연결고리 탈락 · 신축이음 후타재 균열 · 바닥판 균열 및 표면오염 · 거더 부식 · 하부구조 균열, 파손				
주요 보수·보강	· 표면처리, 단면보수, 재도장 등				
다. 책임(참여) 기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간	기술등급		
사업 책임기술자	이무영	2017.09.22 ~ 2017.12.29	특급기술자		
참여기술자	김영문	2017.09.22 ~ 2017.12.29	특급기술자		
	김도훈	2017.09.22 ~ 2017.12.29	특급기술자		
	양찬주	2017.09.22 ~ 2017.12.29	특급기술자		
	최대성	2017.09.22 ~ 2017.12.29	고급기술자		
	이찬영	2017.09.22 ~ 2017.12.29	고급기술자		
	김정민	2017.09.22 ~ 2017.12.29	초급기술자		
	윤한울	2017.09.22 ~ 2017.12.29	중급기술자		
	문연수	2017.09.22 ~ 2017.12.29	초급기술자		
라. 참고사항					
- 폭 0.3mm이상 균열 및 단면손상 발생여부 확인					

2. 결과요약

책임기술자 종합의견	
천안교(서울)는 준공 후 8년이 경과된 STEEL BOX GIRDER 형식의 교량으로 방호벽 균열, 백태, 신축이음 후타재 균열, 바닥판 균열, 거더외부 부식, 교대 및 교각 균열, 망상균열 등이 조사되어 "B등급“(양호)으로 평가 되었으며, 금회 점검시 조사된 손상·결함부에 대하여 보수를 시행한다면 공용상의 문제는 없을 것으로 판단된다. 또한, 하자보수를 실시한 보수부의 점검을 통한 재손상 여부를 판단하여 이에 대한 적절한 조치를 취하여야 할 것이다.	
책임기술자 : 이 무 영	(서명)

가. 정밀점검 외관조사 결과 기본사항

상태평가 결과 및 보수 · 보강			상태평가 결과 : B
결함발생 부재	상태평가 결과	결함종류	보수 · 보강(안)
교면포장	a	상태양호	주의관찰
방호벽	c	균열, 백태	표면처리
배수시설	b	유도배수관 누수, 연결고리 탈락	교체, 재설치
신축이음	b	후타재 균열	표면처리
바닥판	b	균열, 표면오염	표면처리
거더	a	부식	재도장
교량받침	a	상태양호	주의관찰
교대, 교각	b	균열, 파손	표면처리, 단면보수

나. 안전성평가 결과

안전성평가 수행부재	해석방법	안전성평가 결과 요약	안전율	안전성평가 결과
-				

다. 내진성능 검토 수행 여부

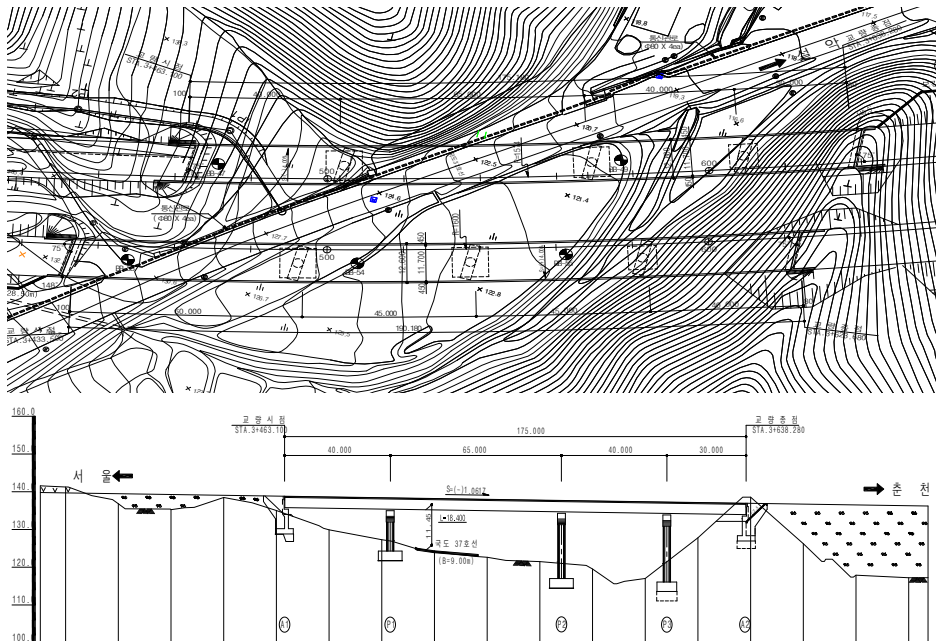
검토대상 부재	설계적용 여부	결과	검토결과 요약
-	Yes		

라. 현장시험

시 험 명	시험부위	시험 결과	책임기술자 의견
강도시험 (반발경도)	상 · 하부구조	상 부 : 27.4 ~ 28.9MPa 하 부 : 25.2 ~ 27.9MPa	설계기준강도 이상을 확보 (상부:27.0MPa, 하부:24.0MPa)
탄산화시험	상 · 하부구조	상부구조 : 3.5 mm 하부구조 : 3.0 ~ 4.0 mm	탄산화 잔여깊이 30mm이상으로 탄산화에 의한 철근부식 없음

천안교(서울) 현황표

작 성 일 : 2017년 12월

구 분	내 용		구 분	내 용	
시설물명	천안교(서울)		시설물번호	서울 : BR2009-0000661	
준공년월일	2009년 08월 11일		관리번호	-	
시설물위치	경기도 가평군 설악면 천안리				
설계하중	DB-24, DL-24		노선명(이정)	서울춘천고속도로(30.30km)	
제원	연장	L =175.0m, (40.0+65.0+40.0+30.0=175.0m)			
	폭	B=13.0m, 편도 2차로			
구조형식	상부	Steel Box Girder	기초형식	교대	직접기초
	하부	교대 - 역T형 교각 - T형		교각	직접기초
교량받침	포트받침		신축이음	Rail Joint	
교차시설물 (도로, 철도, 하천)	도로(국도37호선)		통과높이	11.5m	
부착시설물	-				
기 타					

천안교(양양) 전경사진



천안교(양양) 상부전경



천안교(양양) 측면전경

천안교(양양) 정밀점검 결과표

1. 기본현황

가. 일반현황					
용역명	2017년 서울춘천고속도로 정밀점검용역(미사대교 등 29개 시설물)				
점검기간	2017년 09월 22일 ~ 2017년 12월 29일				
관리주체명	서울춘천고속도로(주)	대표자	임민규		
공동수급	독자수행 100%	계약방법	제한경쟁		
시설물 구분	교량	종류	도로교량	종별	1종
준공일	2009년 08월 11일	점검금액(천원)	971	안전등급	B
시설물 위치	경기도 가평군 설악면 천안리	시설물 규모	L=190.0m, B=13.0m		
나. 점검 실시결과 현황					
중대결함	없음.				
점검 주요결과	· 교면포장 패임 · 방호벽 균열, 백태 · 배수시설 배수구 막힘 · 신축이음 후타재 균열 · 바닥판 균열, 철근노출, 표면오염 · 교량받침 받침콘크리트 균열, 볼트 체결 불량 · 하부구조 균열				
주요 보수·보강	· 표면처리, 주입보수, 단면보수 등				
다. 책임(참여) 기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
사업 책임기술자	이무영	2017.09.22 ~ 2017.12.29		특급기술자	
참여기술자	김영문	2017.09.22 ~ 2017.12.29		특급기술자	
	김도훈	2017.09.22 ~ 2017.12.29		특급기술자	
	양찬주	2017.09.22 ~ 2017.12.29		특급기술자	
	최대성	2017.09.22 ~ 2017.12.29		고급기술자	
	이찬영	2017.09.22 ~ 2017.12.29		고급기술자	
	김정민	2017.09.22 ~ 2017.12.29		초급기술자	
	윤한울	2017.09.22 ~ 2017.12.29		중급기술자	
	문연수	2017.09.22 ~ 2017.12.29		초급기술자	
라. 참고사항					
- 폭 0.3mm이상 균열 및 단면손상 발생여부 확인					

2. 결과요약

책임기술자 종합의견	
천안교(양양)는 준공 후 8년이 경과된 STEEL BOX GIRDER 형식의 교량으로 교면포장 패임, 방호벽 균열, 백태, 신축이음 후타재 균열, 바닥판 균열, 철근노출, 거더 외부 도장손상, 교각 균열, 망상균열 등이 조사되어 "B등급"(양호)으로 평가 되었으며, 급회 점검시 조사된 손상·결함부에 대하여 보수를 시행한다면 공용상의 문제는 없을 것으로 판단된다. 또한, 하자보수를 실시한 보수부의 점검을 통한 재손상 여부를 판단하여 이에 대한 적절한 조치를 취하여야 할 것이다.	
책임기술자 : 이 무 영	(서명)

가. 정밀점검 외관조사 결과 기본사항

상태평가 결과 및 보수 · 보강			상태평가 결과 : B
결함발생 부재	상태평가 결과	결함종류	보수 · 보강(안)
교면포장	b	패임	주의관찰
방호벽	c	균열 및 백태	표면처리
배수시설	b	배수구 막힘	청소
신축이음	b	후타재 균열	표면처리
바닥판	b	균열, 철근노출, 표면오염	표면처리, 단면보수+방청
거더	b	도장손상	재도장
교량받침	b	받침콘크리트 균열, 볼트체결불량	표면처리 재체결
교대, 교각	b	균열	표면처리

나. 안전성평가 결과

안전성평가 수행부재	해석방법	안전성평가 결과 요약	안전율	안전성평가 결과
-				

다. 내진성능 검토 수행 여부

검토대상 부재	설계적용 여부	결과	검토결과 요약
-	Yes		

라. 현장시험

시 험 명	시험부위	시험 결과	책임기술자 의견
강도시험 (반발경도)	상 · 하부구조	상 부 : 27.5 ~ 28.9MPa 하 부 : 25.8 ~ 27.6MPa	설계기준강도 이상을 확보 (상부:27.0MPa, 하부:24.0MPa)
탄산화시험	상 · 하부구조	상 부 구조 : 4.0 mm 하 부 구조 : 3.5 ~ 4.5mm	탄산화 잔여깊이 30mm이상으로 탄산화에 의한 철근부식 없음

천안교(양양) 현황표

작 성 일 : 2017년 12월

구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		천안교(양양)		시설물번호		양양 : BR2009-0000662	
준공년월일		2009년 08월 11일		관리번호		-	
시설물위치		경기도 가평군 설악면 천안리					
설계하중		DB-24, DL-24		노선명(이정)		서울춘천고속도로(30.30km)	
제원		연장	L =190.0m, (60.0+2@45.0+40.0=190.0m)				
		폭	B=13.0m, 편도 2차로				
구조형식		상부	Steel Box Girder	기초형식		교대	직접기초
		하부	교대 - 역T형 교각 - T형			교각	직접기초
교량받침		포트받침		신축이음		Rail Joint	
교차시설물 (도로, 철도, 하천)		도로(국도37호선)		통과높이		11.5m	
부착시설물		-					
기 타							

