

제 3장 현장조사 및 시험

3.1 개 요

3.2 외관조사(천안방향)

3.3 외관조사(논산방향)

3.4 콘크리트 내구성조사

3.5 강재 내구성조사

3.6 현장조사 및 시험 결과요약

제 3장 현장조사 및 시험

3.1 개 요

검상천교(천안, 논산)는 논산천안고속도로(이정 : 234.6km)에 위치하여 남공주IC 진출로와 접속되어 있는 2002년 12월에 준공된 교량이다. 행정구역상으로 충청남도 공주시 검상동 일대에 위치하고 S2 경간에는 공주검상농공단지로 연결되는 도로(검상안길)와 소하천(검상천)이 통과하고 있다.

평면선형은 사각없는 직선교로서 종단선형은 시점에서 종점으로 1.6665%의 상향경사를 이루고 상부 구조형식은 3경간 연속의 STEEL BOX GIRDER교이며 하부구조는 역T형의 교대 2기와 라멘식(Ⅱ형)의 교각 2기로 구성되어 있고 기초형식 직접기초(A2, P1 ~ 2)와 강관파일(A1)로 혼용 시공되어 있다. 총연장은 130.0m(2@40+50)로 최대경간장이 50m이며, 설계하중 DB(DL)-24(1등교)로 설계되었다.

본 시설물에 대한 외관조사는 대상교량의 물리적, 기능적 결함을 발견하고 안전성을 판단함을 목적으로 교량부재 전체에 대하여 가능한 한 근접한 상태에서 육안조사를 실시함을 원칙으로 하였다. 따라서, 사전 현장답사를 통해 주변 여건을 파악하여 현장 접근에 필요한 접근방법 및 장비 동원과 그에 따른 일정계획을 수립하고, 기초자료의 수집 및 분석을 통한 주요 손상을 파악하는 등의 사전검토를 통하여 주요 손상을 파악한 후 『안전점검 및 정밀안전진단 세부지침_교량편(2010.12, 국토해양부/한국시설안전공단)』의 실시요령에 따라 시설물에 내재되어 있는 위험요인이나 시설물의 기능 및 성능 저하, 상태 등을 신속·정확하게 검사·평가하는 데 주안점을 두고 외관조사 방향을 결정하였다.

본 장에서는 외관조사 결과 확인된 결함과 손상 상태에 대하여 교량의 구성 부재별로 사진을 첨부하여 설명하고 발생 원인을 분석하여 보수·보강 및 유지관리 방안을 마련하는 데 참고할 수 있도록 하였으며, 전체 부재에 대한 외관조사망도를 작성하여 향후 교량의 점검 및 유지관리시 효율적으로 활용할 수 있도록 하였다.

검상천교의 조사 방법은 도보를 통한 1차 외관조사 실시 후 접근장비를 이용한 2차 조사를 실시하였으며, 도보를 통한 3차조사(이동량측정)을 실시 하였다. 접근장비는 고소작업차를 이용하여 최대한 접근 후 조사를 실시하였다.

【표 3.1】 각 부재 별 조사방법 및 기간

구분	경간	조사방법	조사기간	비고
1차 조사	S1~S3	도보	2017.11.13. ~ 11.24	
2차 조사	S1~S3	고소작업차, 망원경	2017.11.27. ~ 12.01	
3차 조사	S1~3	도보	2018.03.26. ~ 03.30	

	
교통통제 후 교면포장, 방호울타리 조사	고소작업차 진입을 위한 교량하부 평탄 작업
	
교각, 바닥판 조사를 위한 고소작업차 이용	교각, 바닥판 조사를 위한 고소작업차 이용

【사진 3.1】 검상천교 장비접근 현황

3.2 외관조사(천안방향)

3.2.1 상부구조

가. 바닥판

검상천교는 사각이 없는 직선교로서 3.0%의 횡단 편구배를 가지고 있다. 본 교량의 바닥판(슬래브)의 두께는 $T=250\text{mm}$ 으로 내측(거더와 거더 사이)에는 노출형태인 콘크리트로 2.825m 간격을 유지하고 있으며 좌우측의 캔틸레버도 콘크리트로 되어있다.

바닥판의 외관조사는 근접장비(고소점검차 및 망원경)를 이용하여 실시하였다.



【사진 3.2】 바닥판 전경

1) 외관조사 결과

- 바닥판 하면에 대한 외관조사 결과 콘크리트 바닥판에 폭 0.1~0.2mm의 균열이 조사되었으며, 일부구간 폭 0.3mm 이상 균열이 발생하였다.
- 교량의 외측(곡선반경 외측)의 캔틸레버에 물끊기 불량에 의한 누수흔적이 전경간에 걸쳐 발생한 것으로 조사되었으며, 일부 캔틸레버에 철근부식에 의한 박리가 발생한 상태이다.

【표 3.2】 바닥판 외관조사 결과

구 분	균열(m/개소)		재료분리 (㎡/개소)	충분리 (㎡/개소)	파손 및 철근노출 (㎡/개소)	백태 (㎡/개소)	철근노출 철근부식 (㎡/개소)	비고
	0.3mm미만	0.3mm이상						
S1	4.5/5	23.0/2	-	-	-	0.75/1	-	
S2	40.3/29	5.0/2	0.01/1	-	-	0.3/1	0.2/1	
S3	1.0/1	2.0/1	0.02/1	0.6/1	0.09/1	0.25/1	-	
합 계	45.8/35	30.0/5	0.03/2	0.6/1	0.09/1	1.3/3	0.2/1	



【사진 3.3】 바닥판 손상현황



【사진 3.3】 바닥판 손상현황(계속)

2) 기 점검결과와의 비교·분석

금회 진단은 준공 후 실시하는 15년차 정밀안전진단으로서 전차 점검에 비해 백태 및 재료분리 등의 손상이 신규 조사되었고, 바닥판하면 균열 및 교대 단면손상부가 보수 되었다. 바닥판은 금회 실시한 결과를 토대로 하여 향후 유지관리 하는 것이 바람직하다.

【표 3.3】 바닥판 기 점검 결과 비교

손상내용	손상물량		손상물량 비 교	비 고
	2017년 12월 정기점검 (개소/물량)	2018년 정밀안전진단 (개소/물량)		
균열 (폭 0.3mm미만)	35ea / 45.8m	35ea / 45.8m	- -	변동없음
백태	3ea / 0.8㎡	3ea / 1.3㎡	↑ 0.5㎡	물량변동
재료분리	2ea / 0.1㎡	2ea / 0.03㎡	↓ 0.07㎡	물량변동
물끓기흙 절삭요망	1ea / 1ea	1ea / 1ea	- -	변동없음
균열(폭 0.3mm이상)	5ea / 30m	5ea / 30m	- -	변동없음
층분리	1ea / 0.6㎡	1ea / 0.6㎡	- -	변동없음
철근부식	1ea / 0.2㎡	1ea / 0.2㎡	- -	변동없음
파손 및 철근노출	1ea / 0.09㎡	1ea / 0.09㎡	- -	변동없음

3) 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견

- 조사된 균열은 대부분 균열 폭 0.1~0.2mm로 깊이가 얇은 표면균열 형태를 띄고 있고, 일부 폭 0.3mm 이상 균열이 조사되었다. 균열의 형상, 방향성, 발생위치 등을 고려해 볼 때 시공초기 건조수축에 의해 발생한 것으로 판단된다. 일부 발생한 폭 0.3mm이상 균열은 국부적으로 발생한 균열로 내구성 확보 차원의 주입보수 등의 유지관리가 요구되며, 폭 0.1~0.2mm 균열은 내구성 유지 및 손상 진전 방지 차원의 표면보수를 실시하는 것이 바람직하다.
- 재료분리의 경우 시공당시 다짐 불량에 의한 시공미흡 손상으로 국부적으로 발생된 바, 주기적인 점검을 통한 손상의 진전여부 확인 등의 조치가 요구된다.
- 캔틸레버에 발생한 층분리, 파손 및 철근노출, 박리 구간은 종조인트부 누수로 인한 손상은 없는 것으로 조사되었고, 캔틸레버 하면에서 누수되는 비산수로 인한 장기적인 습윤 상태 및 피복부족으로 인한 층분리, 철근부식, 박리가 발생하였다. 손상부의 진전은 미미한 상태로 확인되었으나, 부재의 내구성 확보차원의 단면보수, 단면보수+방청 등의 조치가 요구된다.
- 기 발생한 백태, 균열 등 손상에 대하여, 주기적인 점검을 통한 손상의 진전여부 확인 및 손상의 진전시 표면처리, 재도장 등의 유지관리가 필요하다.

나. 강박스 거더

검상천교의 거더 형식은 강박스(STB)이며 방향별 3개의 거더로 3.125m의 간격으로 병렬로 설치되어 있으며, 각각의 거더는 폭(B)2.5m×높이(H)2.5m이고 거더와 거더 사이에는 가로보 및 세로보가 위치하며 내부에는 격벽이 시공되어 있다.

강박스 거더 내·외부에 대한 점검은 붕괴유발부재(F.C.M)에 대한 점검을 중점적으로 시행하였으며, 특히, 피로균열 발생 부재, 부식에 의한 단면감소, 구조적인 변형 여부, 도장손상 등 안전성, 내구성 및 사용성에 영향을 미치는 결함에 대하여 조사를 수행하였다.

강박스 거더 외부에 대해서는 바닥판과 동일한 방법으로, 내부에 대해서는 도보에 의해 외관조사를 실시하였다.



【사진 3.4】 강박스 거더 전경

1) 강박스 거더 내부

① 외관조사 결과

- 강박스 거더 내부에 대한 외관조사 결과 전반적으로 양호한 상태로 조사되었으며, 일부 도장박리 및 부식, 우수유입흔적, 이물질퇴적 등의 손상이 조사되었다.

【표 3.4】 강박스 거더 내부 외관조사 결과

구 분	부식,점부식 (㎡/개소)	도장박리 (㎡/개소)	이물질퇴적 (㎡/개소)	우수유입흔적 (㎡/개소)	비 고
S1	0.5/3	-	6.68/5	-	
S2	0.06/2	0.01/1	0.13/2	-	
S3	0.64/3	-	6.0/1	37.5/2	
합계	1.2/8	0.01/1	12.81/8	37.5/2	

천안방향 S1 G2 이물질퇴적	천안방향 S2 G2 부식
천안방향 S2 G2 부식	천안방향 S2 G2 도장박리
천안방향 S3 G1 부식	천안방향 S3 G1 우수유입흔적

【사진 3.5】 강박스 거더 내부 손상현황

2) 기 점검 결과와의 비교 · 분석

거더의 전차 점검과의 외관조사 결과, 일부 도장박리 및 부식이 신규 발생하였고, 기존 누락 손상으로 확인되었다. 거더 내부는 금회 조사한 외관조사 결과로 향후 유지보수를 시행하는 것이 용이할 것으로 판단된다.

【표 3.5】 강박스 거더 내부 기 점검 결과 비교

손상내용	손상물량		손상물량 비 교	비 고
	2017년 12월 정기점검 (개소/물량)	2018년 정밀안전진단 (개소/물량)		
이물질퇴적	8ea / 12.81㎡	8ea / 12.81㎡	- -	변동없음
단부부식	3ea / 0.5㎡	3ea / 0.5㎡	- -	변동없음
도장박리	- / -	1ea / 0.01㎡	↑ 0.01㎡	신규손상
부식	- / -	3ea / 0.09㎡	↑ 0.09㎡	신규손상
우수유입흔적	2ea / 37.5㎡	2ea / 37.5㎡	- -	변동없음
점부식	2ea / 0.61㎡	2ea / 0.61㎡	- -	변동없음

③ 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견

- 검상천교의 거더 내부에 발생한 도장박리 및 부식 등의 도장손상은 장기 공용에 의한 열화로 추정되며, 손상은 현재 경미한 상태로 확인되었다. 손상부는 주기적인 점검을 통한 손상의 진전여부 확인 후 진전시 재도장 등의 조치가 요구된다.
- 스플라이스 틈으로 유입된 우수는 거더 내부 일부 경간에 발생한 상태이며, 이로 인한 부식은 발견되지 않았으나, 우수의 유입 형태는 거더 외측의 스플라이스 틈에 국한되어 발생하였으므로, 추가 우수유입 및 거더의 부식 발생 방지를 위하여 실링재 마감을 실시하는 것이 바람직하다.
- 외관 조사 결과, 용접불량, 균열 등의 구조적 손상은 발견되지 않았고, 일부 도장 손상 및 부식, 우수유입 등이 손상이 조사되었다. 기 손상부는 주기적인 점검을 통한 손상의 진전여부 확인 등의 조치후 진전시 재도장 등의 보수가 요구된다.
- 기타 이물질퇴적은 청소 및 재설치하는 것이 바람직 할 것이다.

3) 강박스 거더 외부

① 외관조사 결과

- 강박스 거더 외부에 대한 외관조사 결과 전반적으로 양호한 상태를 유지하고 있으나, 일부 부식이 조사되었다.

【표 3.6】 강박스 거더 외부 외관조사 결과

구 분	부식 (㎡/개소)	비 고
S1	-	
S2	0.04/1	
S3	-	
합계	0.04/1	

	
천안방향 S1 G1 부식	천안방향 S1 G1 부식

【사진 3.6】 강박스 거더 외부 손상현황

4) 기 점검 결과와의 비교·분석

거더외부의 전차 점검과의 외관조사 결과, 일부 부식이 신규 발생하였고, 기존 누락 손상으로 추정 된다. 거더 내부는 금회 조사한 외관조사 결과로 향후 유지보수를 시행하는 것이 용이할 것으로 판단된다.

【표 3.7】 강박스 거더 외부 기 점검 결과 비교


손상내용	손상물량		손상물량 비 교	비 고
	2017년 12월 정기점검 (개소/물량)	2018년 정밀안전진단 (개소/물량)		
부식	1ea / 0.1m ²	4ea / 0.04m ²	↑ 0.03m ²	신규손상

③ 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견

- 발생한 부식은 시공당시 먼지, 녹 등 도장 전처리 미흡에 의해 도장이 박리됨에 따라 부식으로 진전된 것으로서 손상은 현재 경미한 상태이므로 주의관찰 후 진전시 재도장이 필요한 상태이다.
- 발생한 도장손상은 장기 공용에 의한 열화로, 전면적 대비 국부적인 손상으로 손상의 진전시 재도장 등의 조치가 필요하다.

다. 가로보 및 세로보

본 교량의 거더와 거더 사이에는 가로보 및 세로보가 시공되어 있으며 가로보는 3.125m 간격을 유지하고 있다. 본 조사시 고소점검차를 이용하여 상세외관조사를 수행하였다.

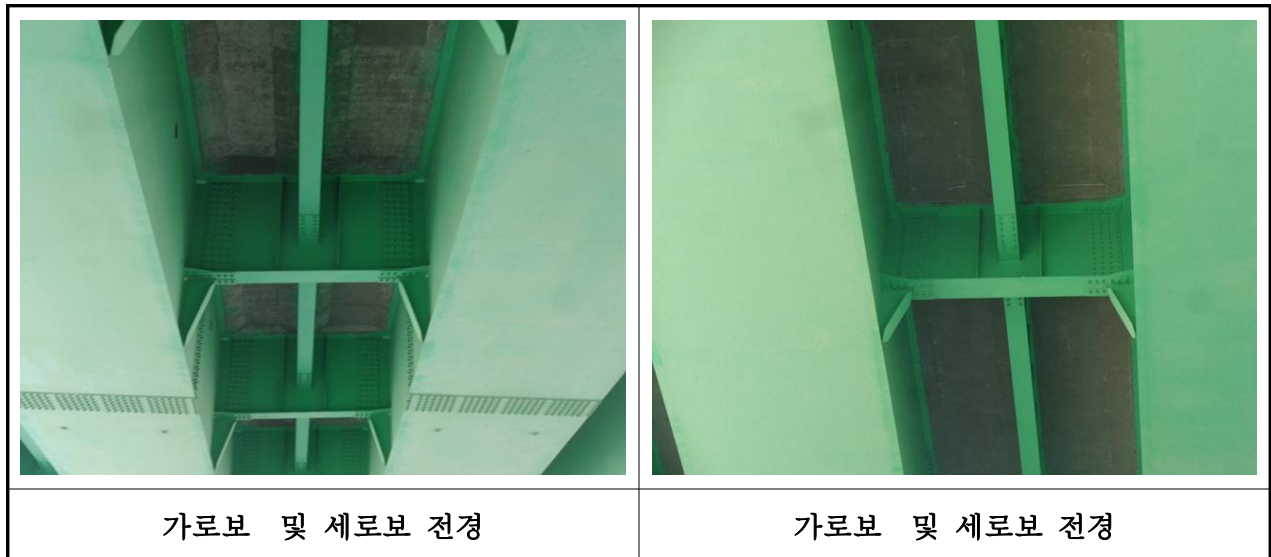

【사진 3.7】 가로보 및 세로보 전경

1) 외관조사 결과

- 가로보는 경미한 부식이 발생하였다.
- 세로보는 별다른 손상이 발생하지 않은 전반적으로 양호한 상태이다.

【표 3.8】 가로보 및 세로보 외관조사 결과

구 분	부식 (㎡/개소)	비 고
S1	-	
S2	0.1/1	
S3	-	
합계	0.1/1	



【사진 3.8】 가로보 및 세로보 손상현황

2) 기 점검결과와의 비교·분석

가로보 및 세로보에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상 진전여부를 검토한 결과, 신규 및 추가 진전 손상은 없는 것으로 조사되었다.

【표 3.9】 가로보 및 세로보 기 점검 결과 비교

손상내용	손상물량		손상물량 비 교	비 고
	2017년 12월 정기점검 (개소/물량)	2018년 정밀안전진단 (개소/물량)		
부식	1ea / 0.01m ²	1ea / 0.01m ²	- -	변동없음

3) 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견

- 가로보에 발생한 부식은 시공 당시 먼지, 녹 등 도장 전처리 미흡에 의해 도장이 박리됨에 따라 부식으로 진전된 것으로서 현재 경미한 상태이므로 주의관찰을 요한다.

3.2.2 하부구조

가. 교대

검상천교의 하부구조는 각 방향별로 역T형의 교대 2기로 구성되어 있고 기초형식 직접기초(A2)와 강관파일(A1)로 혼용 시공되어 있다.

교대의 A2의 기초는 강관파일($\varnothing 508\text{mm}$, $t=12\text{mm}$)로 시공되어 있으며, 각 교대(A1, A2) 전면 측에는 사면보호블럭과 돌붙임(사석)으로 보호토록 되어 있는 상태이다.



【사진 3.9】 교대 전경

1) 외관조사 결과

- 교대에 발생한 균열은 대부분 폭 0.1~0.4mm로서 수직균열 및 망상균열의 형태로 발생하였다.
- 신축이음하부 누수로 인하여 교대에 누수흔적이 조사되었고, 이로 인해 철근부식에 따른 박리, 철근부식이 조사되었다.
- 금회 정밀조사로 인한 신규 손상이 조사되었다.

【표 3.10】 교대 외관조사 결과

구 분	균열(m/개소)		누수흔적 (㎡/개소)	녹물 (㎡/개소)	백태 (㎡/개소)	비 고
	0.3mm미만	0.3mm이상				
A1	5.3/7	1.0/1	7.0/4	0.02/2	-	
A2	9.0/6	-	3.9/3	-	0.18/5	
합 계	14.3/13	1.0/1	10.9/7	0.02/2	0.18/5	

	
천안방향 교대 A1 균열 0.4mm	천안방향 교대 A1 녹발생
	
천안방향 교대 A1 누수흔적	천안방향 교대 A2 백태

【사진 3.10】 교대 손상현황

2) 기 점검결과와의 비교·분석

교대에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상 진전여부를 검토한 결과, 기 점검 이후 정밀 조사로 인한 균열 및 백태 등의 손상이 신규 조사 되었으며, 기 누락 손상으로 추정된다. 금회 외관 조사 결과로 향후 유지보수를 시행하는 것이 용이할 것으로 판단된다.

【표 3.11】 교대 기 점검 결과 비교

손상내용	손상물량		손상물량 비 고	비 고
	2017년 12월 정기점검 (개소/물량)	2018년 정밀안전진단 (개소/물량)		
균열 (폭 0.3mm미만)	10ea / 10.5m	13ea / 14.3m	↑ 3.8m	신규손상
균열 (폭 0.3mm이상)	- / -	1ea / 1.0m	↑ 1.0m	신규손상
누수흔적	7ea / 10.9㎡	7ea / 10.9㎡	- -	변동없음
녹물	2ea / 0.02㎡	2ea / 0.02㎡	- -	변동없음
백태	3ea / 0.14㎡	5ea / 0.18㎡	↑ 0.04㎡	신규손상

3) 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견

- 교대에서 조사된 수직균열 및 망상균열은 균열의 형상, 방향성, 발생위치 등을 고려해 볼 때 시공초기 건조수축에 의해 발생한 것으로 판단되며, 일부 폭 0.4mm 균열은 균열 깊이가 피복 두께 이상으로 측정되어, 녹물 등의 손상이 발생된 바, 주입보수 등의 조치가 요구된다.
- 교대에 발생한 철근부식 및 철근부식에 의한 박리는 신축이음으로 유입된 우수(염수)에 의한 것으로서 현재 손상의 경미한 상태이나, 손상의 진전시 교대의 내구성 확보 차원의 단면보수, 단면보수+방청 등의 조치가 요구된다.
- 교대 날개벽과 바닥판의 이격 등은 발생하지 않은 것으로 나타났으며 교대의 측방유동은 발생하지 않은 것으로 판단된다.

나. 교각

검상천교(천안, 논산)의 하부구조는 각 방향별로 라멘식(Ⅱ형)의 교각 2기로 구성되어 있고 기초형식은 직접기초로 시공되어 있다.



【사진 3.11】 교각 전경

1) 외관조사 결과

- 교각에 발생한 주요 손상으로 폭 0.1~0.2mm 수직균열, 폭 0.2m 이하의 망상균열이 조사되었다.
- 기타 경미한 박락, 들뜸 등의 손상이 조사되었다.

【표 3.12】 교각 외관조사 결과

구 분	0.3mm미만 균열 (m/개소)	망상균열 (㎡/개소)	박락 (㎡/개소)	긁힘 (㎡/개소)	안전도색 박리 (㎡/개소)	천공홀 (㎡/개소)	비 고
P1	12.1/24	1.6/1	-	0.04/1	10.0/1	0.06/6	
P2	10.0/25	-	0.08/2	-	-	-	
합 계	22.1/49	1.6/1	0.08/2	0.04/1	10.0/1	0.06/6	

	
천안방향 교각 P1 기둥부 안전도색박리	천안방향 교각 P1 코핑부 균열 0.1mm
	
천안방향 교각 P1 코핑부 균열 0.1mm	천안방향 교각 P2 코핑부 균열 0.1mm
	
천안방향 교각 P2 코핑부 균열 0.1mm	천안방향 교각 P2 코핑부 박락

【사진 3.12】 교각 손상현황

2) 기 점검결과와의 비교·분석

교각에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상 진전여부를 검토한 결과, 기 점검 이후 신규 손상 및 손상의 진전은 없는 것으로 조사되었고, 금회 점검 결과를 토대로 향후 유지관리를 시행하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.

【표 3.13】 교각 기 점검 결과 비교


손상내용	손상물량		손상물량 비 교	비 고
	2017년 12월 정기점검 (개소/물량)	2018년 정밀안전진단 (개소/물량)		
균열 (폭 0.3mm미만)	49ea / 22.1m	49ea / 22.1m	- -	변동없음
굽힘	1ea / 0.04m	1ea / 0.04m	- -	변동없음
망상균열	1ea / 1.6㎡	1ea / 1.6㎡	- -	변동없음
안전도색박리	1ea / 10㎡	1ea / 10㎡	- -	변동없음
천공홀	6ea / 0.06㎡	6ea / 0.06㎡	- -	변동없음
박락	2ea / 0.08㎡	2ea / 0.08㎡	- -	변동없음

3) 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견

- 교각에서 조사된 균열은 균열의 형상, 방향성, 발생위치 등을 고려해 볼 때 시공초기 건조수축이 주된 원인으로 판단된다.
- 발생한 균열은 교량의 구조적인 안전성에 미치는 영향은 미미하나, 내구성 저하 방지를 위하여 표면보수 및 진전시 주입보수를 실시하는 것이 바람직하다.
- 외부충격에 의한 굽힘은 내구성에 별다른 영향을 미치지 않으므로 손상의 진전에 대한 주의관찰을 실시하는 것이 바람직하다.
- 교각에 대한 점검시설은 P2에 설치되어 있지 않은 상태이며, 그에 따라 효과적인 유지관리가 부족한 실정이다. 따라서 추후 점검시설을 설치하여 교각 코핑부 및 교량받침의 유지관리가 용이하도록 하는 것이 바람직하다.


3.2.3 교량받침

본 교량의 받침 형식은 포트받침(Pot Bearing)이며 낙교방지장치로 이동제한장치(전단키)가 교대의 교량받침 좌·우측으로 설치되어 있다. 천안방향에는 1개의 고정단 받침, 3개소의 교축 일방향 받침, 2개의 교축 직각 일방향 받침 및 12개소의 양방향 받침으로 총 18개의 받침이 설치되어 있고, 논산방향에는 1개의 고정단 받침, 3개소의 교축 일방향 받침, 2개의 교축 직각 일방향 받침 및 9개소의 양방향 받침으로 총 15개의 받침이 설치되어 있다. 교량받침은 상부구조에 작용하는 하중을 하부에 전달하는 기능을 수행하는 부재로서 상부 온도변화에 따른 거동, 상부 활하중에 의한 변위에 대한 흡수, 저항하는 부재로 온도변화, 활하중에 의한 신축기능 여부뿐만 아니라 표면부식, 받침콘크리트 손상여부 등을 점검하여야 한다.

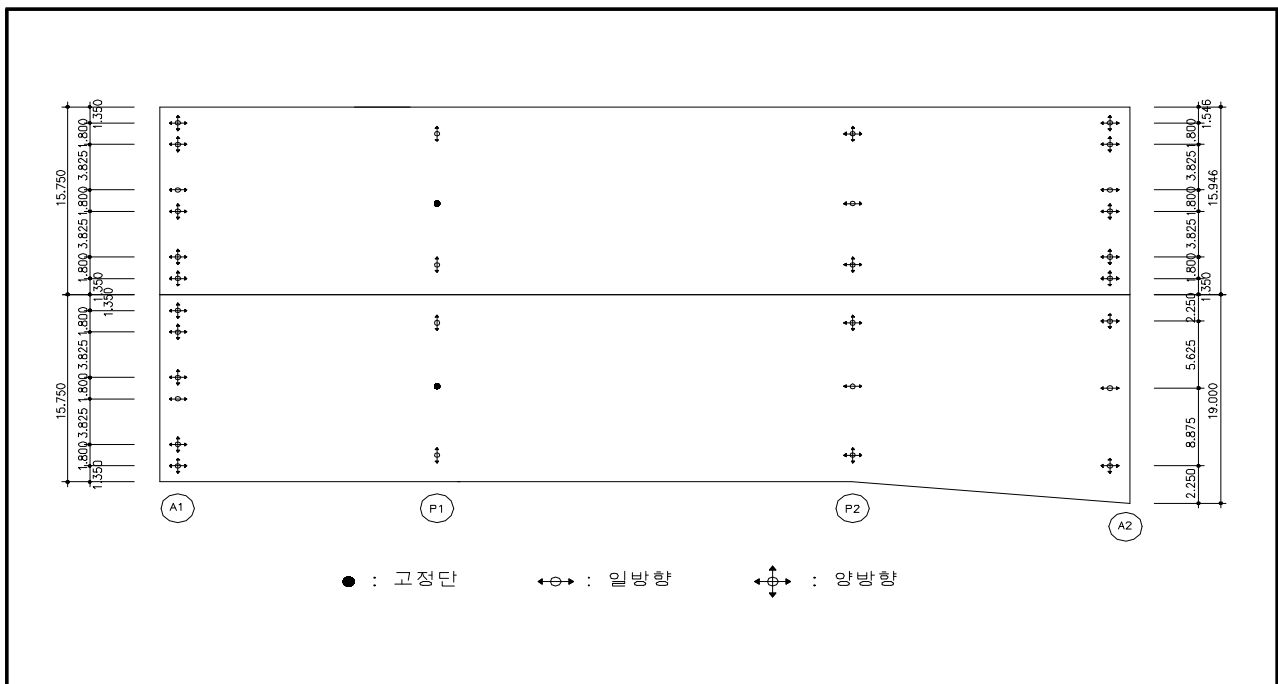

【그림 3.1】 교량받침 배치도

【표 3.14】교량받침 현황

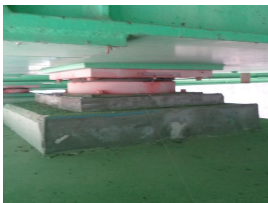가동방향		현황사진	용량(ton)		가동량(mm)	설치개소
일방향	교축방향		교대	160.0	±100.0	6
			교각	800.0		
	교축 직각방향		교각	800.0	-	4
양방향			교대	160.0	±100.0	21
			교각	800.0	±100.0	
고정단			교각	800.0	-	2

가. 외관조사 결과

- 교량 받침장치는 상부구조에서 발생한 하중을 하부구조로 전달하고 상부구조의 신축 및 회전에 능동적으로 대응하는 부재로서 본 조사에서는 과반력 및 부반력 발생 여부, 온도변화 및 활하중에 의한 신축거동 여부 뿐만 아니라 강재 부식, 콘크리트 손상 여부 등 내구성, 기능성, 사용성 등에 대한 현장조사를 시행하였다.
- 받침장치의 외관조사 결과, 금회 정밀조사로 인한 일부 신규손상이 발생하였으며, 구조적인 손상이 없는 양호한 것으로 확인되었다.
- 일부 받침콘크리트 및 받침물탈의 균열은 초기 건조수축으로 인한 손상으로 사료되며, 손상은 진전시 주입보수, 단면보수 등의 조치가 필요하다.
- 강재 플레이트에 발생한 녹발생 및 부식의 경우 우수유입에 의한 손상으로 현재 경미한 손상으로 확인된 바 손상의 진전시 재도장 등의 조치가 필요하다.

【표 3.15】 교량받침 외관조사 결과

구 분	받침 몰탈 균열(0.1mm) (m/개소)	받침 부식 (㎡/개소)	도장 박리 (㎡/개소)	게이지 및 고무링 탈락 (EA)	비 고
A1	0.8/6	1.1/6	-	-	
P1	0.3/3	-	0.01/1	-	
P2	1.6/15	-	-	-	
A2	-	-	-	5	
합 계	2.7/24	1.1/6	0.01/1	5	

	
천안방향 교량받침 A1-SH2~6 플레이트 부식	천안방향 교량받침 A1-SH1 받침몰탈 균열
	
천안방향 교량받침 P1-SH2 도장박리	천안방향 교량받침 P2-SH1 받침몰탈 균열

【사진 3.13】 교량받침 손상현황

나. 기 점검결과와의 비교·분석

교량받침에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상 진전여부를 검토한 결과, 기 점검이후 균열(폭 0.3mm미만) 및 받침부식, 도장 박리 등의 손상이 신규 조사되었고, 일부 받침 몰탈 균열은 보수 된 것으로 확인되었다.

【표 3.16】교량받침 기 점검 결과 비교

손상내용	손상물량		손상물량 비 교	비 고
	2017년 12월 정기점검 (개소/물량)	2018년 정밀안전진단 (개소/물량)		
받침몰탈 균열	19ea / 2.2m	17ea / 1.9m	↓ 0.3m	물량이동
받침콘크리트 균열	5ea / 0.5m	7ea / 0.8m	↑ 0.3m	물량이동
받침부식	3ea / 0.4㎡	5ea / 0.85㎡	↑ 0.45㎡	신규손상
도장박리	- / -	1ea / 0.01㎡	↑ 0.01㎡	신규손상
이동량 게이지 탈락	- / -	2ea / 2ea	↑ 2ea	신규손상
고무링탈락	- / -	3ea / 3ea	↑ 3ea	신규손상
고무링탈락및부식	- / -	1ea / 0.25㎡	↑ 0.25㎡	신규손상


다. 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견

- 받침부식 및 도장손상은 장기공용 및 외기에 부식이 발생한 것으로 판단되며, 별도의 도장보다는 부식제거가 효과적일 것으로 판단되며, 재손상 발생 여부 파악을 위한 주기적인 점검이 요구된다.
- 받침몰탈 및 받침콘크리트에 발생한 균열은 초기 건조수축 균열로 추정되며, 손상의 진전 및 확대시 주입보수, 표면처리 등의 유지관리가 요구된다.
- 받침콘크리트에 발생한 들뜸은 시공 미흡으로 인한 손상으로 추정되며 손상의 진전시 단면보수 등의 조치가 필요하다.

라. 연단거리 검토

- 교대 및 교각의 교좌면은 상부구조로부터 집중하중을 받는 부위이고, 지진시에는 큰 수평력이 작용하는 곳이다. 연단거리가 짧으면 고정단에서는 콘크리트 구체 또는 교량받침이 파손될 수 있고, 가동단에서는 최악의 경우 받침이 벗어나 거더가 낙하할 수도 있다.

- 상부구조의 길이에 따라 ‘도로교설계기준(2010, 국토해양부)’에서는 최소값을 규정하고 있다.

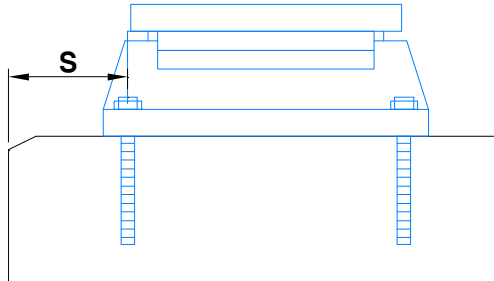

< 포트받침 >

- 거더의 경간길이 100m 이하
: $S(\text{mm}) = 200 + 5L$
 - 거더의 경간길이 100m 이상
: $S(\text{mm}) = 300 + 4L$
- 여기서, L은 경간길이(m)

【그림 3.2】 도로교설계기준 연단거리 산출방법

1) 연단거리 산출

- 거더의 경간길이 100m이하 : $S = 20 + 0.5L$
- 거더의 경간길이 100m이상 : $S = 30 + 0.4L$



2) 연단거리 측정 결과

- 연단거리 측정 결과, 실측 연단거리가 계산 연단거리를 상회하고 있는 것으로 측정되어 시방규정을 만족하고 있는 것으로 검토되었다.

【표 3.17】 교대 및 교각 받침부 연단거리 조사결과

구 분		계산 연단거리 (mm)	실측 연단거리(mm)						검토 결과
			Sh1	Sh2	Sh3	Sh4	Sh5	Sh6	
A1		400.0	700	750	700	700	750	750	O.K
P1	A1측		1030	1030	1030	-	-	-	O.K
	A2측		450.0	940	940	940	-	-	-
P2	A1측	1000		1000	1000	-	-	-	O.K
	A2측	900		950	950	-	-	-	O.K
A2		400.0	700	700	750	750	700	700	O.K

마. 교량받침 신축거동상태 검토

- 교량받침은 포트받침으로 현재 여유량을 실측함으로써 온도 변화와 활하중에 의한 거더의 처짐에 따른 신축시 이동량 부족으로 인한 받침의 기능 저하 여부를 검토하고자 하였다.
- 교량받침의 이동량은 2회(1차:4.9℃(11월 15일), 2차:12.4℃(3월 28일))에 걸쳐 측정하였으며, 온도는 기상청 일평균 온도를 적용하였다.



【사진 3.14】 교량받침 가동량 측정 전경

1) 온도변화에 따른 가동상태 검토

- 온도 변화에 따른 변동량 측정결과 이론 변동량과 유사한 것으로 나타나 전반적으로 양호한 거동상태를 보이고 있는 것으로 평가되었다.

【표 3.18】교량받침 가동상태 검토결과

구 분		실측 이동량(mm)		변동량(mm)		비 고
		1차	2차	실측치	이론치	
A1	Sh1	0	10 (A1)	10.0	3.6	
	Sh2	0	10 (A1)	10.0		
	Sh3	60 (A1)	60 (A1)	0.0		
	Sh4	5 (A1)	5 (A1)	0.0		
	Sh5	0	5 (A1)	5.0		
	Sh6	0	5 (A1)	5.0		
P1	고정단					
P2	Sh1	25 (A2)	30 (A2)	5.0	4.5	
	Sh2	25 (A2)	40 (A2)	15.0		
	Sh3	30 (A2)	40 (A2)	10.0		
A2	Sh1	45 (A2)	50 (A2)	5.0	8.1	
	Sh2	45 (A2)	50 (A2)	5.0		
	Sh3	45 (A2)	50 (A2)	5.0		
	Sh4	45 (A2)	50 (A2)	5.0		
	Sh5	45 (A2)	55 (A2)	10.0		
	Sh6	45 (A2)	55 (A2)	10.0		

2) 설계기준온도(-10℃ ~ 40℃(보통지방))에 따른 여유량 검토

- 교량받침의 이동량을 검토한 결과, 전 개소에서 충분한 가동여유량을 확보하고 있는 것으로 평가되었다.

【표 3.19】교량받침 이동량 산정

구 분	온도변화 (ΔT , ℃)		선팅창 계수 (α)	신축 거더길이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량 (mm)	최대 받침 이동량(mm)	
	동절기	하절기			동절기	하절기		동절기 (최대 수축시)	하절기 (최대 신장시)
A1	14.9	35.1	1.2×10^{-5}	40	7.2	16.8	0	7.2	16.8
P1	고 정 단								
P2	14.9	35.1	1.2×10^{-5}	50	8.9	21.1	0	8.9	21.1
A2	14.9	35.1	1.2×10^{-5}	90	16.1	37.9	0	16.1	37.9

1) 조사당시 온도 : 4.9℃(조사일 : 2017년 11월 15일, 기상청 일평균 온도)

2) 검토온도 : -10℃ ~ 40℃(보통지방)

【표 3.20】교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과

구 분		점검당시 실측이동량 (mm)	최대 받침 이동량(mm)		실측 받침 가동여유량(mm)		받침용량 (mm)	검토 결과
			최대 수축 이동량	최대 신장 이동량	수축 여유량	신장 여유량		
A1	Sh1	0	7.2	16.8	100	100	±100	O.K
	Sh2	0			100	100	±100	O.K
	Sh3	60 (A1)			160	40	±100	O.K
	Sh4	5 (A1)			105	95	±100	O.K
	Sh5	0			100	100	±100	O.K
	Sh6	0			100	100	±100	O.K
P1	고정단							
P2	Sh1	25 (A2)	8.9	21.1	125	75	±100	O.K
	Sh2	25 (A2)			125	75	±100	O.K
	Sh3	30 (A2)			130	70	±100	O.K
A2	Sh1	45 (A2)	16.1	37.9	145	55	±100	O.K
	Sh2	45 (A2)			145	55	±100	O.K
	Sh3	45 (A2)			145	55	±100	O.K
	Sh4	45 (A2)			145	55	±100	O.K
	Sh5	45 (A2)			145	55	±100	O.K
	Sh6	45 (A2)			145	55	±100	O.K

주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K

3) 기상청 통계자료에 따른 이동량 검토

- 기상청 통계자료에 따른 변동량 측정결과 이론 변동량과 유사한 것으로 나타나 전반적으로 양호한 거동상태를 보이고 있는 것으로 평가되었다.


기상청 통계자료	· 최근 10년간 담양군 기상관측소 자료 참조 · 최근 10년간 최저기온 : -16.2℃(측정일시 : 2016년 1월 25일) · 최근 10년간 최고기온 : 36.9℃(측정일시 : 2016년 8월 11일)
----------	--

【표 3.21】 교량받침 이동량(기상청 통계자료) 검토결과

구 분		점검당시 실측이동량 (mm)	최대 받침 이동량(mm)		실측 받침 가동여유량(mm)		받침용량 (mm)	검토 결과
			최대 수축 이동량	최대 신장 이동량	수축 여유량	신장 여유량		
A1	Sh1	0	11.7	15.6	100	100	±100	O.K
	Sh2	0			100	100	±100	O.K
	Sh3	60 (A1)			160	40	±100	O.K
	Sh4	5 (A1)			105	95	±100	O.K
	Sh5	0			100	100	±100	O.K
	Sh6	0			100	100	±100	O.K
P1	고정단							
P2	Sh1	25 (A2)	14.6	19.4	125	75	±100	O.K
	Sh2	25 (A2)			125	75	±100	O.K
	Sh3	30 (A2)			130	70	±100	O.K
A2	Sh1	45 (A2)	26.2	35.0	145	55	±100	O.K
	Sh2	45 (A2)			145	55	±100	O.K
	Sh3	45 (A2)			145	55	±100	O.K
	Sh4	45 (A2)			145	55	±100	O.K
	Sh5	45 (A2)			145	55	±100	O.K
	Sh6	45 (A2)			145	55	±100	O.K

3.2.4 신축이음장치

검상천교는 3경간 연속교량으로 교대인 A1, A2에 신축이음장치가 설치되어 있으며, A1의 뉴모노셀조인트와 A2의 강빔거조인트로 시공되었다.

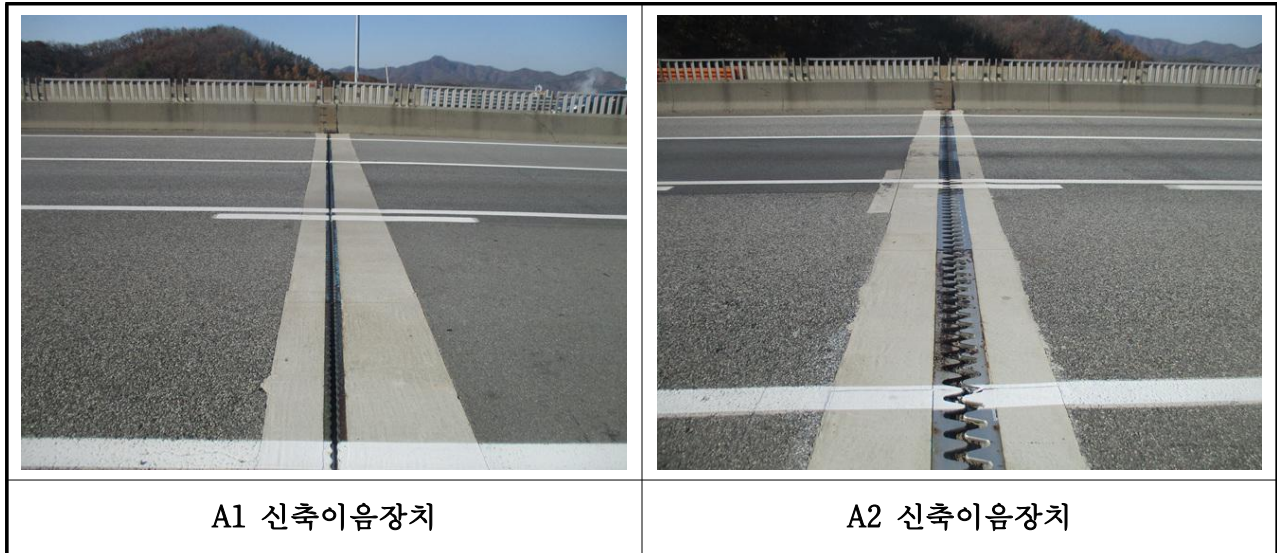


【사진 3.15】 신축이음장치 전경

가. 외관조사 결과

- 신축이음장치의 외관조사 결과 신축이음장치 본체의 부식, 이물질 퇴적 등이 조사된 상태이며, 일부 구간 방호울타리 측의 신축이음 덮개 볼트 일부가 풀리거나 탈락된 상태이다. 일구 구간 국부적이 후타재 파손이 조사되었다.
- 폭 0.3mm미만 후타재 균열이 조사되었다.

【표 3.22】 신축이음장치 외관조사 결과

구분	본 체	후 타 재		비 고
	부식 (㎡/개소)	파손 (m/개소)	0.3mm미만 균열 (m/개소)	
A1	0.2/1	-	0.4/1	
A2	0.2/1	0.11/2	0.4/1	
합계	0.4/2	0.11/2	0.8/2	

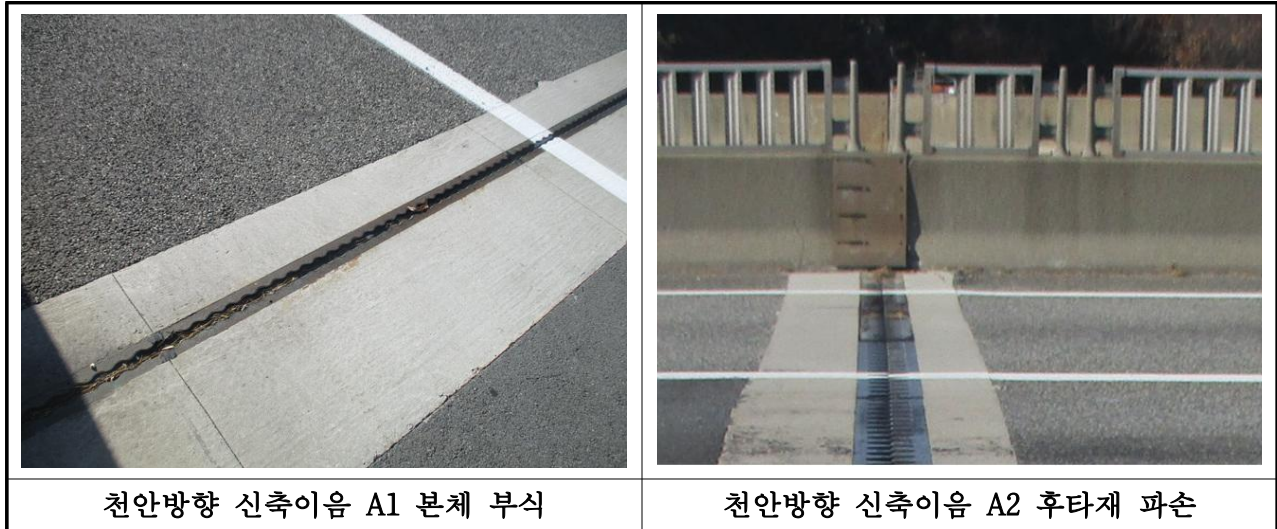

【사진 3.16】 신축이음장치 손상현황

나. 기 점검결과와의 비교·분석

신축이음장치에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상 진전여부를 검토한 결과, 기 점검이후 본체 부식이 추가 조사되었고, 손상은 신규 손상으로 장기 공용에 의한 열화로 추정된다.

【표 3.23】 신축이음장치 기 점검 결과 비교

손상내용	손상물량		손상물량 비 교	비 고
	2017년 12월 정기점검 (개소/물량)	2018년 정밀안전진단 (개소/물량)		
균열 (폭 0.3mm미만)	2ea / 0.8m	2ea / 0.8m	- -	변동없음
후타재파손	2ea / 0.11㎡	2ea / 0.11㎡	- -	변동없음
부식	1ea / 0.2㎡	2ea / 0.4㎡	↑ 0.02㎡	신규손상


다. 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견

- 신축이음장치의 본체에 발생한 부식은 신축이음장치의 양측 끝단에 국한되어 발생하였는데 이는 끝단에 퇴적된 이물질에 의하여 장기간 체수가 지속됨에 따라 발생한 것으로 판단된다.
- 부식 발생으로 인하여 본체의 거동에는 별다른 문제를 미치지 않는 상태이며, 손상의 진전방지 및 내구성 유지를 위하여 체수가 발생하지 않도록 주기적인 청소를 실시하는 것이 바람직하다.
- 후타재에 발생한 균열은 시공초기 건조수축, 공용 중 차량의 반복하중 및 충격에 의한 손상으로서 보수를 통한 내구성 유지가 바람직하다.

라. 신축이음 신축거동상태 검토

1) 온도변화에 따른 가동상태 검토

- 본 교량의 신축거동상태를 확인하기 위해 2회(1차:4.5℃(11월 15일), 2차:13.7℃(3월 28일))에 걸쳐 신축이음장치, 거더 상·하부에 대한 유간을 측정하였고, 이론 변동량과의 비교를 통해 신축거동상태를 검토하였다. 또한, 측정된 유간으로부터 최대 온도 상승시 신장량과 최저 온도 하강시 수축량을 계산하여 유간확보 여부를 검토하였다.

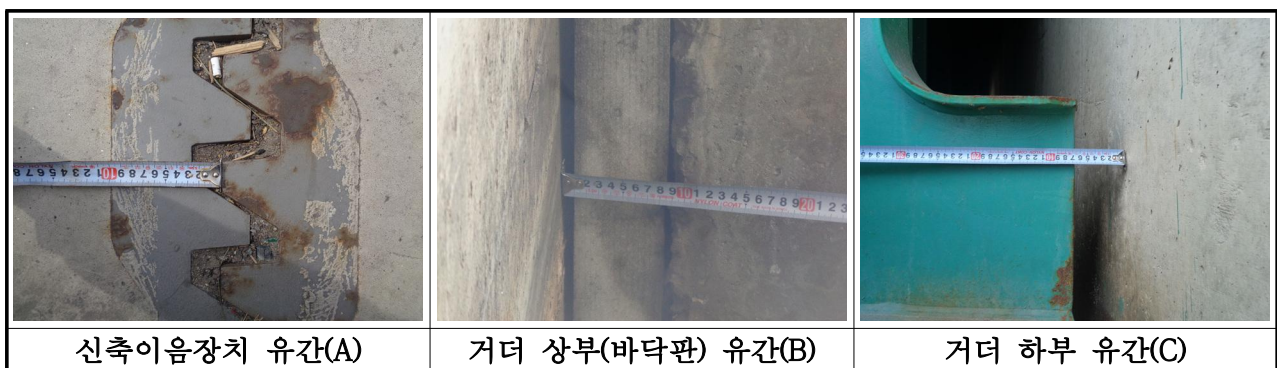

【사진 3.17】 신축이음 유간 측정방법

【표 3.24】 신축이음 유간 측정결과

측정위치	측 정 값(mm)						비 고
	신축이음장치(A)		거더 상부(바닥판)(B)		거더 하부(C)		
	1차	2차	1차	2차	1차	2차	
EXP.J1 (A1)	35	30	26	20	56	50	N.M.C Joint (No. 50)
EXP.J2 (A2)	85	65	110	100	130	120	Finger Joint (No. 120)

- 11월(4.5℃)과 3월(13.7℃)의 온도 변화에 따른 변동량 측정결과, EXP. J1(A1) EXP. J2(A2)의 가동상태는 이론 변동량과 유사한 것으로 나타났다.

【표 3.25】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동상태 검토결과

측정위치		측정유간(mm)		변동량(mm)		비 고
		1차	2차	실측치	이론치	
EXP.J1(A1)	신축이음장치	35	30	5.0	4.4	
	거더 상부	26	20	6.0		
	거더 하부	56	50	6.0		
EXP.J2(A2)	신축이음장치	85	65	20.0	9.9	
	거더 상부	110	100	10.0		
	거더 하부	130	120	10.0		

2) 설계기준온도(-10℃ ~ 40℃(보통지방))에 따른 여유량 검토

- 신축이음 유간을 각각 측정한 결과, A1, A2측 모두 하절기 신장 여유량이 부족한 것으로 검토되었다.
- 현재 10년간 공용하면서 여유량 부족에 따른 바닥판의 파손이나, 본체의 솟음, 변형 등과 같은 손상은 발생하지 않았으나 2차 손상이 유발되고 있는 상태이므로 교체를 통한 유지관리가 바람직할 것으로 판단된다.

【표 3.26】 신축이음 신축이동량(설계기준 온도) 산정

구 분	온도변화 (ΔT , ℃)		선팅창 계수 (α)	신축 거더 길이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		거더의 처짐에 의한 이동량 (mm)	계산 이동량(mm)	
	동절기	하절기			동절기	하절기		동절기 (최대 수축시)	하절기 (최대 신장시)
EXP.J1(A1)	14.5	35.5	1.2×10^{-5}	40	7.0	17.0	-	7.0	17.0
EXP.J2(A2)	14.5	35.5	1.2×10^{-5}	90	15.7	38.3	-	15.7	38.3

1) 조사당시 온도 : 4.5℃(조사일 : 2017년 11월 15일, 기상청 일평균 온도)

2) 검토온도 : -10℃ ~ 40℃(보통지방)

3) 양측 모두 신축장 100m 미만이므로 거더 처짐에 의한 이동량을 고려하지 않았음

【표 3.27】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동여유량(설계기준 온도) 검토결과

구 분		계산 이동량(mm)		점검당시 실측유간 (mm) ③	허용량 (mm) ④	신축 여유량(mm)		검토 결과
		최대 수축시 ①	최대 신장시 ②			최대 수축시 ④-(①+③)	최대 신장시 ③-②	
EXP.J1 (A1)	신축이음장치	7.0	17.0	35	50	8.0	18.0	O.K
	거더 상부			26	50		9.0	O.K
	거더 하부			56	50		49.0	O.K
EXP.J2 (A2)	신축이음장치	15.7	38.3	85	120	19.3	46.7	O.K
	거더 상부			110	120		71.7	O.K
	거더 하부			130	120		91.7	O.K

주) 판정 : $0.0\text{mm} \leq \text{신축 여유량} \leq \text{허용량} \Rightarrow \text{O.K}$

3) 기상청 통계자료에 따른 이동량 검토

- 진단주기를 감안하여 최근 10년간 담양군 기상관측소의 최저, 최대온도를 분석하여 이에 따른 교량받침의 가동여유량을 평가한 결과 A1측 하절기 여유량이 부족한 것으로 나타났다.
- 설계기준 온도(40℃)보다 실제 온도(36.9℃)가 낮은 것으로 나타남에 따라 A2측은 여유량이 부족하지 않은 것으로 검토되었으나, 여유량이 충분하지 않은 상태이며 신축이음하부 누수로 인한 2차 손상 또한 발생하고 있기 때문에 A1측과 마찬가지로 교체를 통한 유지관리가 바람직 할 것으로 판단된다.

기상청 통계자료	• 최근 10년간 담양군 기상관측소 자료 참조 • 최근 10년간 최저기온 : -19.4℃(측정일시 : 2013년 1월 4일) • 최근 10년간 최고기온 : 37.3℃(측정일시 : 2012년 8월 16일)
----------	---

【표 3.28】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동여유량(기상청 통계자료) 검토결과

구 분		계산 이동량(mm)		점검당시 실측유간 (mm) ③	허용량 (mm) ④	신축 여유량(mm)		검토 결과
		최대 수축시 ①	최대 신장시 ②			최대 수축시 ④-(①+③)	최대 신장시 ③-②	
EXP.J1 (A1)	신축이음장치	11.5	15.4	35	50	3.5	19.6	O.K
	거더 상부			26	50		10.6	O.K
	거더 하부			56	50		40.6	O.K
EXP.J2 (A2)	신축이음장치	25.8	35.4	85	120	9.2	49.6	O.K
	거더 상부			110	120		74.6	O.K
	거더 하부			130	120		94.6	O.K

주) 판정 : $0.0\text{mm} \leq \text{신축 여유량} \leq \text{허용량} \Rightarrow \text{O.K}$

3.2.5 교면포장

검상천교는 각 편도 3차로(총 왕복 6차로)로 구성되어 있고 남공주IC와 연결되는 램프와 접속되는 교량이다. 교면포장은 아스팔트 포장으로 T=80mm 두께로 설계되었으나 현장조사시 포장두께는 T=90mm((1,140mm-1,050mm=90mm(방호울타리 외측면 높이-방호울타리 내측면 높이))로 조사되었다.




【사진 3.18】 교면포장 전경

가. 외관조사 결과

- 본 교량의 교면포장에 대한 외관조사 결과 기 손상인 아스콘 망상균열이 조사되었다.

【표 3.29】 교면포장 외관조사 결과

구분	포장 망상균열 (㎡/개소)	비고
S1	-	
S2	-	
S3	0.8/1	
합계	0.8/1	

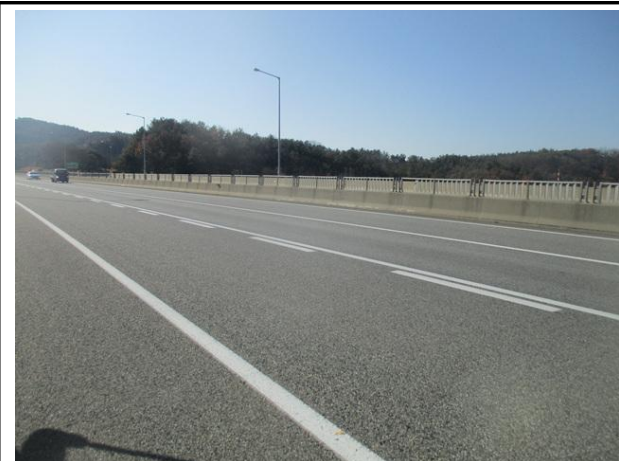	
천안방향 교면포장 S1 아스콘 망상균열	천안방향 교면포장 전경

【사진 3.19】 교면포장 손상현황

나. 기 점검결과와의 비교·분석

교면포장에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상 진전여부를 검토한 결과, 기 점검이후 손상의 진전 및 신규 손상이 없는 상태로 확인되었다.

【표 3.30】 교면포장 기 점검 결과 비교

손상내용	손상물량		손상물량 비 교	비 고
	2017년 12월 정기점검 (개소/물량)	2018년 정밀안전진단 (개소/물량)		
망상균열	1ea / 0.8㎡	1ea / 0.8㎡	- -	변동없음


다. 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견

- 본 교량의 교면포장에 발생한 아스콘 망상균열은 차량의 반복하중에 의해 발생한 것으로 판단되며 바닥판 및 방수층의 내구성 유지와 손상진전 방지를 위하여 손상의 진전시 아스콘 실링, 재포장 등의 보수를 실시하는 것이 바람직하다.

3.2.6 기타부재

가. 배수시설

검상천교는 직선교로서 (-)3.0%의 횡단 편구배를 가지고 있으므로 교면수 흐름에 의거하여 교량 좌측에 8개소의 배수시설이 설치되어 있으며, 내측 캔틸레버부에 8개소로 총 16개소의 배수시설이 육교형과 하천형 배수형식으로 시공되어 있으며 교면부의 상부에는 이물질 혼입 방지를 위한 집수구 덮개(Grating)가 설치되어 있다.

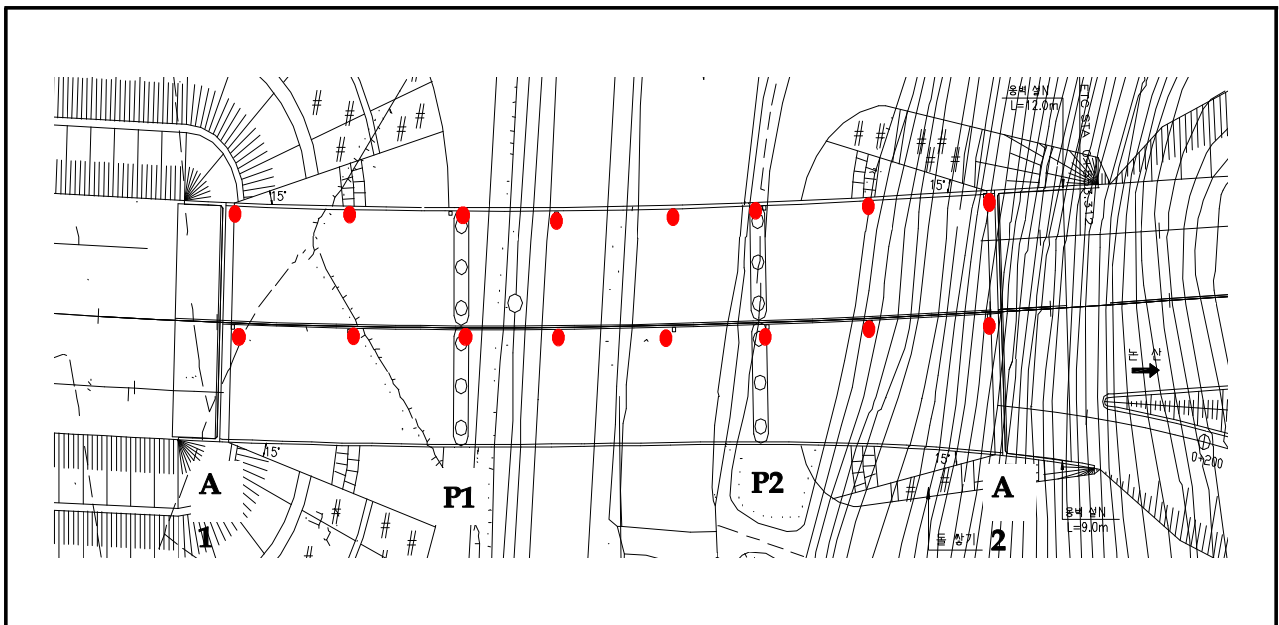

【그림 3.3】 배수시설 배치도



【사진 3.20】 배수구 및 배수관 전경

1) 외관조사 결과

- 배수구 및 배수관에 대한 외관조사 결과 배수구는 막힘이 발생하지 않은 전반적으로 양호한 상태이다.
- 일부구간 배수관 앵커볼트 탈락 및 배수관 주변백태 등의 손상이 발생하였고, 신규 손상으로 조사되었다.

【표 3.31】 배수시설 외관조사 결과

구 분	배수관 주변 백태 (㎡/개소)	배수관 앵커볼트 탈락 (EA)	비고
S1	-	-	
S2	0.25/1	1	
S3	-	-	
합 계	0.25/1	1	



【사진 3.21】 배수관 손상현황

2) 기 점검결과와의 비교·분석

배수시설에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상 진전여부를 검토한 결과, 정밀 조사로 인한 앵커볼트 탈락 및 주변부 백태 등의 손상이 확인되었고, 현재 손상은 경미한 상태로 확인되었다.

【표 3.32】 배수시설 기 점검 결과 비교

손상내용	손상물량		손상물량 비 교	비 고
	2017년 12월 정기점검 (개소/물량)	2018년 정밀안전진단 (개소/물량)		
배수관주변백태	- / -	1ea / 0.25m ²	↑ 0.25m ²	신규손상
배수관 앵커볼트탈락	- / -	1ea / 1ea	↑ 1ea	신규손상

3) 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견

- 배수구 및 배수관에 대한 외관조사 결과 배수구는 막힘이 발생하지 않은 전반적으로 양호한 상태이다. 일부구간 배수관 앵커볼트 탈락 및 배수관 주변백태 등의 손상이 발생하였고, 손상은 시공 미흡 및 공용중 우수유입에 의한 열화로 발생하였으며, 현재 손상은 경미한 상태로 손상의 진전시 정비 및 표면처리 등의 조치가 필요하다.

나. 난간 및 연석(방호울타리)

본 교량의 방호울타리는 좌·우측에 차량 충돌 시 탑승자의 보호, 충돌로부터 인접 주행차량의 보호, 교면 상부나 하부의 인명 및 재물의 보호 등을 위하여 콘크리트로 설치되어 있다. 각 교량의 폭은 16.041 ~ 19.250m이며 차량 운전자의 눈부심을 방지하기 위한 차광막이 중앙분리대에 설치되어 있으며, 방호울타리에는 낙하물방지시설 또는 방음벽 등은 설치되어 있지 않았다. 또한, 교량 준공 후 방호울타리에는 보강 등을 목적으로 개축이나 단면증설 등은 없는 것으로 확인되었다.



【사진 3.22】 난간 및 연석 전경

1) 외관조사 결과

- 방호울타리에 대한 외관조사 결과 균열 및 망상균열, 들뜸 및 박락, 철근노출 등의 손상이 조사되었다.
- 기타 손상으로 차수판 앵커 볼트 탈락, 차광판 탈락, 낙석방지망 미설치 등의 손상이 조사되었다

【표 3.33】 방호벽 외관조사 결과

구 분	균열 (m/개소)		굽힘, 박락 파손 등 (㎡/개소)	망상균열 (㎡/개소)	기타 (EA)	비고
	0.3mm 미만	0.3mm 이상				
S1	4.0/4	1.5/1	-	2.55/2	14	
S2	2.1/4	-	2.5/1	0.25/1	1	
S3	1.0/2	5.1/4	5.5/2	1.0/1	-	
합 계	7.1/10	6.6/5	8.0/3	3.8/4	15	

	
천안방향 방호벽 S1 접속부 망상균열	천안방향 방호벽 S3 균열 0.2mm
	
천안방향 방호벽 S3 접속부 들뜸 및 박락	천안방향 방호벽 S3 접속부 균열 0.5mm

【사진 3.23】 난간 및 연석 손상현황

2) 기 점검결과와의 비교·분석

난간 및 연석에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상 진전여부를 검토한 결과, 기 점검이 후 균열(폭 0.3mm미만 및 이상) 및 콘크리트 박락이 추가 조사되었고, 손상은 정밀 조사로 인한 물량 증가로 확인되었다.

【표 3.34】 난간 및 연석 기 점검 결과 비교

손상내용	손상물량		손상물량 비 교	비 고
	2017년 12월 정기점검 (개소/물량)	2018년 정밀안전진단 (개소/물량)		
균열 (폭 0.3mm미만)	8ea / 6.0m ²	10ea / 7.1m	↑ 1.1m	신규손상
균열 (폭 0.3mm이상)	3ea / 3.6m ²	5ea / 6.6m	↑ 3.0m	신규손상
망상균열	4ea / 3.8m ²	4ea / 3.8m ²	- -	변동없음
낙석방지망 미설치	1ea / 15m ²	1ea / 15m	- -	변동없음
충돌흔적	1ea / 2.5m ²	1ea / 2.5m ²	- -	변동없음
들뜸	1ea / 5.25m ²	1ea / 5.25m ²	- -	변동없음
박락	- / -	1ea / 0.25m ²	↑ 0.25m ²	신규손상

3) 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견

- 방호울타리에 발생한 균열 및 망상균열은 대부분 시공초기 건조수축에 의해 발생한 균열로 추정된다.
- 기 발생한 손상은 교량의 안전성 및 차량의 주행 안전성에 별다른 영향을 미치지 않는 손상이므로, 손상의 진전시 부재의 내구성 유지 및 손상진전 방지를 위한 보수를 실시하는 것이 바람직하다.

3.3 외관조사(논산방향)

3.3.1 상부구조

검상천교는 사각이 없는 직선교로서 3.0%의 횡단 편구배를 가지고 있다. 본 교량의 바닥판(슬래브)의 두께는 T=250mm으로 내측(거더와 거더 사이)에는 노출형태인 콘크리트로 2.825m 간격을 유지하고 있으며 좌우측의 캔틸레버도 콘크리트로 되어있다.

바닥판의 외관조사는 근접장비(고소점검차 및 망원경)를 이용하여 실시하였다.



【사진 3.24】 바닥판 전경

1) 외관조사 결과

- 바닥판 하면에 대한 외관조사 결과 콘크리트 바닥판에 폭 0.1~0.2mm의 균열이 조사되었으며, 일부구간 폭 0.3mm 이상 균열이 발생하였다.
- 교량의 외측(곡선반경 외측)의 캔틸레버에 철근부식이 발생한 상태이다.

【표 3.35】 바닥판 외관조사 결과

구 분	균열 (m/개소)		철근부식 (㎡/개소)	백태 (㎡/개소)	비고
	0.3mm 미만	0.3mm 이상			
S1	1.0/2	-	0.5/1	-	
S2	17.4/15	0.6/1	-	0.4/2	
S3	34.0/32	-	-	-	
합 계	52.4/49	0.6/1	0.5/1	0.4/2	

	
논산방향 S1 철근부식	논산방향 S1 균열 폭 0.1mm
	
논산방향 S2 균열 폭 0.1mm	논산방향 S2 백태
	
논산방향 S3 균열 폭 0.1mm	논산방향 S3 박리

【사진 3.25】 바닥판 손상현황

2) 기 점검결과와의 비교·분석

금회 진단은 준공 후 실시하는 15년차 정밀안전진단으로서 전차 점검에 비해 손상의 진전 및 신규 손상 등은 없는 상태로 확인되었다.

【표 3.36】바닥판 기 점검 결과 비교

손상내용	손상물량		손상물량 비 교	비 고
	2017년 12월 정기점검 (개소/물량)	2018년 정밀안전진단 (개소/물량)		
균열 (폭 0.3mm미만)	49ea / 52.4m	49ea / 52.4m	- -	변동없음
균열 (폭 0.3mm이상)	1ea / 0.6m	1ea / 0.6m	- -	변동없음
백태	2ea / 0.4m ²	2ea / 0.4m ²	- -	변동없음
철근부식	1ea / 0.5m ²	1ea / 0.5m ²	- -	변동없음

3) 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견

- 조사된 균열은 대부분 균열 폭 0.1~0.2mm로 깊이가 얇은 표면균열 형태를 띄고 있고, 일부 폭 0.3mm 이상 균열이 조사되었다. 균열의 형상, 방향성, 발생위치 등을 고려해 볼 때 시공초기 건조수축에 의해 발생한 것으로 판단된다. 일부 발생된 폭 0.3mm이상 균열은 국부적으로 발생된 균열로 내구성 확보 차원의 주입보수 등의 유지관리가 요구되며, 폭 0.1~0.2mm 균열은 내구성 유지 및 손상 진전 방지 차원의 표면보수를 실시하는 것이 바람직하다.
- 캔틸레버에 발생한 철근부식은 종조인트부 누수로 인한 손상은 없는 것으로 조사되었고, 캔틸레버 하면에서 누수되는 비산수로 인한 장기적인 습윤 상태 및 피복부족으로 인한 층분리, 철근부식, 박리가 발생하였다. 손상부의 진전은 미미한 상태로 확인되었으나, 부재의 내구성 확보차원의 단면보수, 단면보수+방청 등의 조치가 요구된다.
- 기 발생된 백태, 균열 등 손상에 대하여, 주기적인 점검을 통한 손상의 진전여부 확인 및 손상의 진전시 표면처리, 재도장 등의 유지관리가 필요하다.

나. 강박스 거더

검상천교의 거더 형식은 강박스(STB)이며 방향별 3개의 거더로 3.125m의 간격으로 병렬로 설치되어 있으며, 각각의 거더는 폭(B)2.5m×높이(H)2.5m이고 거더와 거더 사이에는 가로보 및 세로보가 위치하며 내부에는 격벽이 시공되어 있다.

강박스 거더 내·외부에 대한 점검은 붕괴유발부재(F.C.M)에 대한 점검을 중점적으로 시행하였으며, 특히, 피로균열 발생 부재, 부식에 의한 단면감소, 구조적인 변형 여부, 도장손상 등 안전성, 내구성 및 사용성에 영향을 미치는 결함에 대하여 조사를 수행하였다.

강박스 거더 외부에 대해서는 바닥판과 동일한 방법으로, 내부에 대해서는 도보에 의해 외관조사를 실시하였다.



【사진 3.26】 강박스 거더 전경

1) 강박스 거더 내부

① 외관조사 결과

- 강박스 거더 내부에 대한 외관조사 결과 전반적으로 양호한 상태로 조사되었으며, 일부 도장손상 및 부식, 우수유입흔적, 이물질퇴적 등의 손상이 조사되었다.

【표 3.37】 강박스 거더 내부 외관조사 결과

구 분	도장박리 (㎡/개소)	이물질퇴적 (㎡/개소)	우수유입흔적 (㎡/개소)	전구탈락 (EA)	비 고
S1	-	-	6.0/1	1	
S2	-	-	-	-	
S3	0.13/3	0.08/1			
합계	0.13/3	0.08/1	6.0/1	1	

	
논산방향 S1 G4 우수유입흔적	논산방향 S1 G5 전구 탈락
	
논산방향 S3 G4 도장박리	논산방향 S3 G4 도장박리
	
논산방향 S3 G4 도장박리	논산방향 S3 G5 이물질퇴적

【사진 3.27】 강박스 거더 내부 손상현황

2) 기 점검 결과와의 비교·분석

거더의 전차 점검과의 외관조사 결과, 일부 이물질퇴적 등의 손상이 신규 발생하였고, 기존 누락 손상으로 확인되었다. 거더 내부는 금회 조사한 외관조사 결과로 향후 유지보수를 시행하는 것이 용이할 것으로 판단된다.

【표 3.38】강박스 거더 내부 기 점검 결과 비교

손상내용	손상물량		손상물량 비 교	비 고
	2017년 12월 정기점검 (개소/물량)	2018년 정밀안전진단 (개소/물량)		
이물질퇴적	1ea / 0.08m ²	1ea / 0.08m ²	- -	변동없음
우수유입 및 이물질퇴적	- / -	1ea / 6.0m ²	↑ 6.0m ²	신규손상
전구탈락	1ea / 1ea	1ea / 1ea	- -	변동없음
도장박리	3ea / 0.13m ²	3ea / 0.13m ²	- -	변동없음

③ 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견

- 검상천교의 거더 내부에 발생한 도장손상은 장기 공용에 의한 열화로 추정되며, 손상은 현재 경미한 상태로 확인되었다. 손상부는 주기적인 점검을 통한 손상의 진전 여부 확인 후 진전시 재도장 등의 조치가 요구된다.
- 스플라이스 틈으로 유입된 우수는 거더 내부 일부 경간에 발생한 상태이며, 이로 인한 부식은 발견되지 않았으나, 우수의 유입 형태는 거더 외측의 스플라이스 틈에 국한되어 발생하였으므로, 추가 우수유입 및 거더의 부식 발생 방지를 위하여 실링재 마감을 실시하는 것이 바람직하다.
- 외관 조사 결과, 용접불량, 균열 등의 구조적 손상은 발견되지 않았고, 일부 도장 손상 및 부식, 우수유입 등이 손상이 조사되었다. 기 손상부는 주기적인 점검을 통한 손상의 진전여부 확인 등의 조치후 진전시 재도장 등의 보수가 요구된다.
- 기타 이물질퇴적, 전구 탈락 등은 청소 및 재설치하는 것이 바람직 할 것이다.


3) 강박스 거더 외부

① 외관조사 결과

- 강박스 거더 외부에 대한 외관조사 결과 전반적으로 양호한 상태를 유지하고 있으나, 일부 도장박리가 조사되었다.

【표 3.39】 강박스 거더 외부 외관조사 결과

구 분	도장박리 (㎡/개소)	비 고
S1	0.63/4	
S2	6.08/12	
S3	0.3/1	
합계	7.01/17	

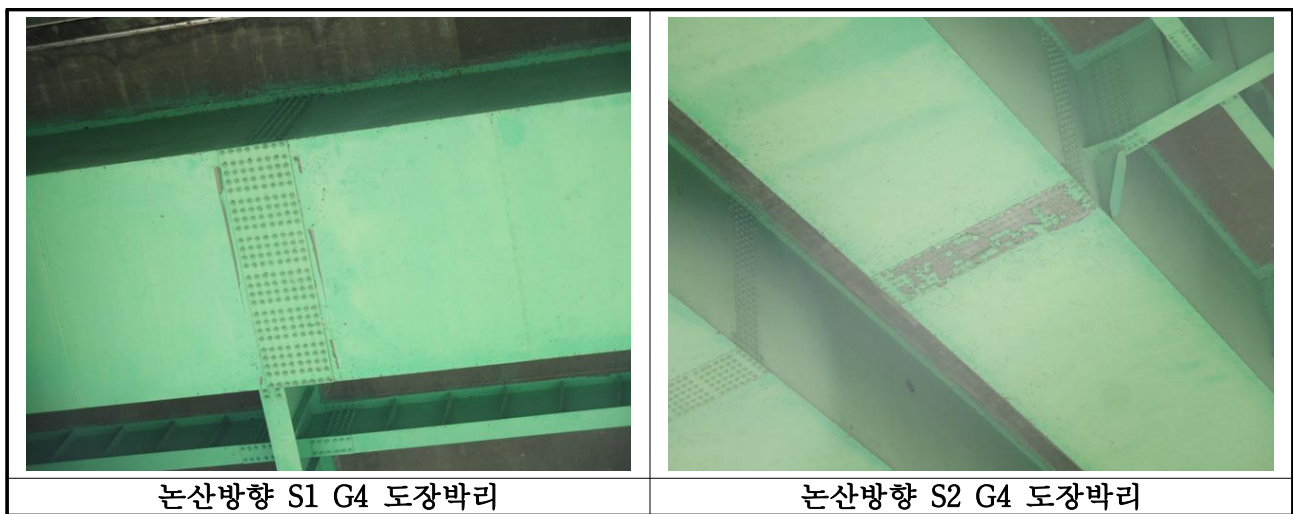

【사진 3.28】 강박스 거더 외부 손상현황

4) 기 점검 결과와의 비교·분석

거더외부의 전차 점검과의 외관조사 결과, 기 점검에 비해 신규 및 진전 손상은 조사되지 않은 상태로 확인되었다.

【표 3.40】 강박스 거더 외부 기 점검 결과 비교

손상내용	손상물량		손상물량 비 고	비 고
	2017년 12월 정기점검 (개소/물량)	2018년 정밀안전진단 (개소/물량)		
도장박리	17ea / 7.01㎡	17ea / 7.01㎡	- -	변동없음

③ 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견

- 발생한 도장박리는 시공당시 먼지, 녹 등 도장 전처리 미흡에 의해 도장이 박리된 것으로 추정되면 손상은 부식으로 진전될 가능성이 존재하므로 주의관찰 후 진전시 재도장이 필요한 상태이다.

다. 가로보

가로보 및 세로보

본 교량의 거더와 거더 사이에는 가로보 및 세로보가 시공되어 있으며 가로보는 3.125m 간격을 유지하고 있다. 본 조사시 고소점검차를 이용하여 상세외관조사를 수행하였다.




【사진 3.29】 가로보 및 세로보 전경

1) 외관조사 결과

- 가로보는 경미한 볼트 도장박리가 발생하였다.
- 세로보는 별다른 손상이 발생하지 않은 전반적으로 양호한 상태이다.

【표 3.41】 가로보 및 세로보 외관조사 결과

구 분	볼트 도장박리 (EA)	비 고
S1	-	
S2	1	
S3	-	
합계	1	

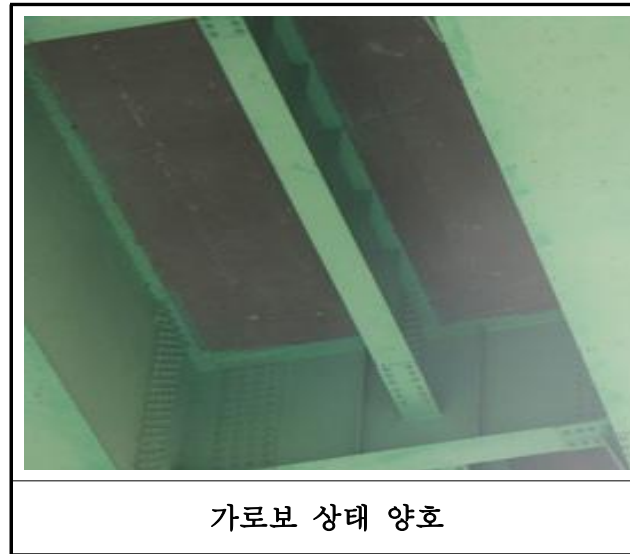

【사진 3.30】 가로보 및 세로보 손상현황

2) 기 점검결과와의 비교·분석

가로보 및 세로보에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상 진전여부를 검토한 결과, 신규 및 추가 진전 손상은 없는 것으로 조사되었다.

【표 3.42】 가로보 및 세로보 기 점검 결과 비교

손상내용	손상물량		손상물량 비 교	비 고
	2017년 12월 정기점검 (개소/물량)	2018년 정밀안전진단 (개소/물량)		
볼트 도장박리	lea / lea	lea / lea	- -	변동없음

3) 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견

- 가로보에 발생한 볼트 도장박리는 시공 당시 먼지, 녹 등 도장 전처리 미흡에 의해 도장이 박리됨에 따라 발생한 손상으로 현재 경미한 상태로 확인되었다. 기 손상부는 지속적인 점검을 통한 주의관찰을 요한다.

3.3.2 하부구조

가. 교대

검상천교의 하부구조는 각 방향별로 역T형의 교대 2기로 구성되어 있고 기초형식 직접기초(A2)와 강관파일(A1)로 혼용 시공되어 있다.

교대의 A2의 기초는 강관파일($\varnothing 508\text{mm}$, $t=12\text{mm}$)로 시공되어 있으며, 각 교대(A1, A2) 전면 측에는 사면보호블럭과 돌붙임(사석)으로 보호토록 되어 있는 상태이다.



【사진 3.31】 교대 전경

1) 외관조사 결과

- 교대에 발생한 균열은 대부분 폭 0.1~0.3mm로서 수직균열 및 망상균열의 형태로 발생하였다.
- 신축이음하부 누수로 인하여 교대에 누수흔적이 조사되었고, 이로 인해 철근부식에 따른 박리, 철근부식이 조사되었다.
- 금회 정밀조사로 인한 신규 손상이 조사되었다.

【표 3.43】 교대 외관조사 결과

구 분	균열(m/개소)		누수흔적, 녹물 (㎡/개소)	망상균열 (㎡/개소)	들뜸, 박리 박락 등 (㎡/개소)	철근부식 (㎡/개소)	백태 (㎡/개소)	비 고
	0.3mm미만	0.3mm이상						
A1	8.5/8	-	29.6/4	4.0/1	-	-	-	
A2	14.5/14	1.5/2	1.53/3	1.0/1	6.12/5	0.9/1	0.36/4	
합 계	23.0/22	1.5/2	31.1/7	5.0/2	6.12/5	0.9/1	0.36/4	

\

	
논산방향 교대 A1 망상균열	논산방향 교대 A2 균열 0.2mm
	
논산방향 교대 A2 들뜸(부식)	논산방향 교대 A2 박락(부식)

【사진 3.32】 교대 손상현황

2) 기 점검결과와의 비교·분석

교대에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상 진전여부를 검토한 결과, 기 점검 이후 정밀 조사로 인한 균열 및 백태, 들뜸 등의 손상이 신규 조사 되었으며, 기 누락 손상으로 추정 된다. 금회 외관 조사 결과로 향후 유지보수를 시행하는 것이 용이할 것으로 판단된다.

【표 3.44】교대 기 점검 결과 비교

손상내용	손상물량		손상물량 비 교	비 고
	2017년 12월 정기점검 (개소/물량)	2018년 정밀안전진단 (개소/물량)		
균열 (폭 0.3mm미만)	21ea / 22.0m	22ea / 23.0m	↑ 1.0m	신규손상
균열 (폭 0.3mm이상)	2ea / 1.5m	2ea / 1.5m	- -	변동없음
누수흔적	7ea / 31.1m ²	7ea / 31.1m ²	- -	변동없음
망상균열	1ea / 0.4m ²	2ea / 5.0m ²	↑ 4.6m ²	신규손상
녹물	1ea / 0.03m ²	1ea / 0.03m ²	- -	변동없음
백태	3ea / 0.34m ²	4ea / 0.36m ²	↑ 0.02m ²	신규손상
들뜸, 박리, 박락	5ea / 6.12m ²	5ea / 6.12m ²	- -	변동없음
들뜸(철근부식)	1ea / 0.3m ²	1ea / 0.9m ²	↑ 0.06m ²	물량변동

3) 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견

- 교대에서 조사된 수직균열 및 망상균열은 균열의 형상, 방향성, 발생위치 등을 고려해 볼 때 시공초기 건조수축에 의해 발생한 것으로 판단되며 손상의 진전시 균열 폭에 따라 표면보수 및 주입보수를 실시해야 한다.
- 교대에 발생한 철근부식 및 철근부식에 의한 박리는 신축이음으로 유입된 우수(염수)에 의한 것으로서 현재 손상의 경미한 상태이나, 손상의 진전시 교대의 내구성 확보 차원의 단면보수, 단면보수+방청 등의 조치가 요구된다.
- 교대 날개벽과 바닥판의 이격 등은 발생하지 않은 것으로 나타났으며 교대의 측방유동은 발생하지 않은 것으로 판단된다.

나. 교각

검상천교(천안, 논산)의 하부구조는 각 방향별로 라멘식(Ⅱ형)의 교각 2기로 구성되어 있고 기초형식은 직접기초로 시공되어 있다.



【사진 3.33】 교각 전경

1) 외관조사 결과

- 교각에 발생한 주요 손상으로 폭 0.1~0.2mm 수직균열, 폭 0.2m 이하의 망상균열이 조사되었다.
- 기타 경미한 박락, 들뜸 등의 손상이 조사되었다.

【표 3.45】 교각 외관조사 결과

구 분	0.3mm미만 균열 (m/개소)	망상균열 (㎡/개소)	들뜸 (㎡/개소)	점검사다리 볼트탈락 (EA)	비 고
P1	15.9/20	0.4/1	0.02/1	2	
P2	12.6/28	-	-	-	
합 계	28.5/48	0.4/1	0.02/1	2	

	
논산방향 교각 P1 기둥부 균열 0.1mm	논산방향 교각 P1 기둥부 들뜸
	
논산방향 교각 P1 코핑부 균열 0.1mm	논산방향 교각 P1 코핑부 망상균열
	
논산방향 교각 P2 코핑부 균열 0.1mm	논산방향 교각 P2 코핑부 균열 0.2mm

【사진 3.34】 교각 손상현황

2) 기 점검결과와의 비교·분석

교각에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상 진전여부를 검토한 결과, 기 점검 이후 신규 손상 및 손상의 진전은 없는 것으로 조사되었고, 금회 점검 결과를 토대로 향후 유지관리를 시행하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.

【표 3.46】 교각 기 점검 결과 비교


손상내용	손상물량		손상물량 비 교	비 고
	2017년 12월 정기점검 (개소/물량)	2018년 정밀안전진단 (개소/물량)		
균열 (폭 0.3mm미만)	48ea / 28.5m	48ea / 28.5m	- -	변동없음
망상균열	1ea / 0.4m ²	1ea / 0.4m ²	- -	변동없음
들뜸	1ea / 0.02m ²	1ea / 0.02m ²	- -	변동없음
점검사다리 볼트탈락	2ea / 2ea	2ea / 2ea	- -	변동없음

3) 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견

- 교각에서 조사된 균열은 균열의 형상, 방향성, 발생위치 등을 고려해 볼 때 시공초기 건조수축이 주된 원인으로 판단된다.
- 발생한 균열은 교량의 구조적인 안전성에 미치는 영향은 미미하나, 내구성 저하방지를 위하여 표면보수 및 진전시 주입보수를 실시하는 것이 바람직하다.
- 콘크리트 들뜸은 내구성에 별다른 영향을 미치지 않으므로 손상의 진전에 대한 주의관찰을 실시하는 것이 바람직하다.
- 교각에 대한 점검시설은 P2에 설치되어 있지 않은 상태이며, 그에 따라 효과적인 유지관리가 부족한 실정이다. 따라서 추후 점검시설을 설치하여 교각 코핑부 및 교량받침의 유지관리가 용이하도록 하는 것이 바람직하다.

3.3.3 교량받침

본 교량의 받침 형식은 포트받침(Pot Bearing)이며 낙교방지장치로 이동제한장치(전단키)가 교대의 교량받침 좌·우측으로 설치되어 있다. 천안방향에는 1개의 고정단 받침, 3개소의 교축 일방향 받침, 2개의 교축 직각 일방향 받침 및 12개소의 양방향 받침으로 총 18개의 받침이 설치되어 있고, 논산방향에는 1개의 고정단 받침, 3개소의 교축 일방향 받침, 2개의 교축 직각 일방향 받침 및 9개소의 양방향 받침으로 총 15개의 받침이 설치되어 있다. 교량받침은 상부구조에 작용하는 하중을 하부에 전달하는 기능을 수행하는 부재로서 상부 온도변화에 따른 거동, 상부 활하중에 의한 변위에 대한 흡수, 저항하는 부재로 온도변화, 활하중에 의한 신축기능 여부뿐만 아니라 표면부식, 받침콘크리트 손상여부 등을 점검하여야 한다.

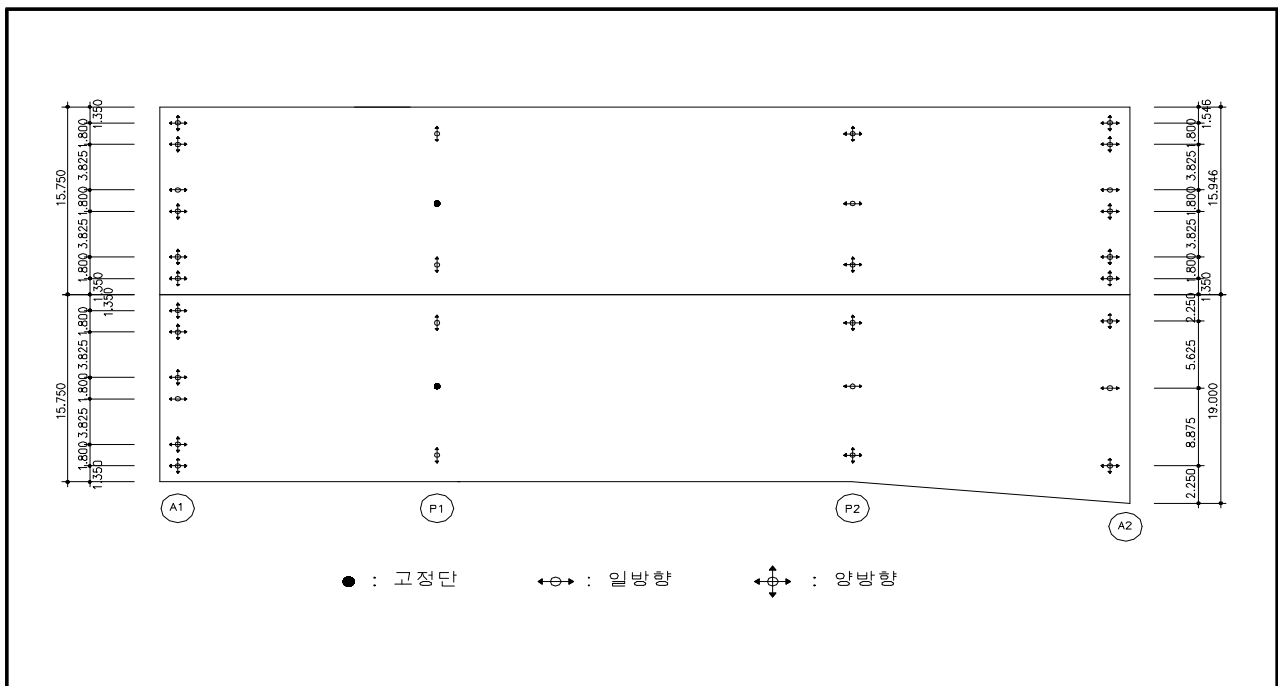

【그림 3.4】 교량받침 배치도

【표 3.47】 교량받침 현황

가동방향		현황사진	용량(ton)		가동량(mm)	설치개소
일방향	교축방향		교대	160.0	±100.0	6
			교각	800.0		
	교축 직각방향		교각	800.0	-	4
양방향			교대	160.0	±100.0	21
			교각	800.0	±100.0	
고정단			교각	800.0	-	2

가. 외관조사 결과

- 교량 받침장치는 상부구조에서 발생된 하중을 하부구조로 전달하고 상부구조의 신축 및 회전에 능동적으로 대응하는 부재로서 본 조사에서는 과반력 및 부반력 발생 여부, 온도변화 및 활하중에 의한 신축거동 여부 뿐만 아니라 강재 부식, 콘크리트 손상 여부 등 내구성, 기능성, 사용성 등에 대한 현장조사를 시행하였다.
- 받침장치의 외관조사 결과, 금회 정밀조사로 인한 일부 신규손상이 발생하였으며, 구조적인 손상이 없는 양호한 것으로 확인되었다.
- 강재 플레이트에 발생한 녹발생 및 부식의 경우 우수유입에 의한 손상으로 현재 경미한 손상으로 확인되었다..

【표 3.48】 교량받침 외관조사 결과

구 분	균열(m/개소)		받침 및 슬플레이트 부식 (㎡/개소)	도장 박리 (㎡/개소)	게이지 및 고무링 탈락 (EA)	들뜸 (㎡/개소)	비 고
	0.3mm미만	0.3mm이상					
A1	0.8/4	1.3/4	1.25/5	-	2	-	
P1	1.1/5	-	-	-	-	-	
P2	1.5/11	-	-	-	-	-	
A2	0.44/2	-	0.04/1	0.5/2	1	0.24/1	
합 계	3.88/22	1.3/4	1.29/6	0.5/2	3	0.24/1	

	
논산방향 교량받침 A1-SH7 게이지 탈락	논산방향 교량받침 A1-SH8 받침콘크리트 균열
	
논산방향 교량받침 A2-SH7,8 도장손상	논산방향 교량받침 A2-SH9 받침콘크리트 들뜸

【사진 3.35】 교량받침 손상현황

나. 기 점검결과와의 비교·분석

교량받침에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상 진전여부를 검토한 결과, 기 점검이후 균열(폭 0.3mm미만) 및 받침부식, 도장 박리 등의 손상이 신규 조사되었고, 일부 받침 몰탈 균열은 보수 된 것으로 확인되었다.

【표 3.49】교량받침 기 점검 결과 비교


손상내용	손상물량		손상물량 비 교	비 고
	2017년 12월 정기점검 (개소/물량)	2018년 정밀안전진단 (개소/물량)		
받침몰탈 균열	7ea / 0.7m	12ea / 1.5m	↑ 0.8m	신규손상
받침몰탈 균열 (폭 0.3mm이상)	4ea / 1.3m	4ea / 1.3m	- -	변동없음
받침콘크리트 균열	14ea / 2.9m	10ea / 2.1m	↓ 0.8m	물량이동
받침콘크리트 들뜸	1ea / 0.24㎡	1ea / 0.24㎡	- -	변동없음
받침부식	- / -	5ea / 1.25㎡	↑ 1.25㎡	신규손상
이동량 게이지 탈락	1ea / 1ea	1ea / 1ea	- -	변동없음
이동량 표지판 탈락	- / -	1ea / 1ea	↑ 1ea	신규손상
고무링탈락	- / -	1ea / 1ea	↑ 1ea	신규손상
받침 도장손상	- / -	2ea / 0.5㎡	↑ 0.5㎡	신규손상
슬플레이트부식	1ea / 0.04㎡	1ea / 0.04㎡	- -	변동없음

다. 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견

- 받침부식 및 도장손상은 장기공용 및 외기에 부식이 발생한 것으로 판단되며, 별도의 도장보다는 부식제거가 효과적일 것으로 판단되며, 재손상 발생 여부 파악을 위한 주기적인 점검이 요구된다.
- 받침몰탈 및 받침콘크리트에 발생한 균열은 초기 건조수축 균열로 추정되며, 손상의 진전 및 확대시 주입보수, 표면처리 등의 유지관리가 요구된다.
- 받침콘크리트에 발생한 들뜸은 시공 미흡으로 인한 손상으로 추정되며 손상의 진전시 단면보수 등의 조치가 필요하다.

라. 연단거리 검토

- 교대 및 교각의 교좌면은 상부구조로부터 집중하중을 받는 부위이고, 지진시에는 큰 수평력이 작용하는 곳이다. 연단거리가 짧으면 고정단에서는 콘크리트 구체 또는 교량받침이 파손될 수 있고, 가동단에서는 최악의 경우 받침이 벗어나 거더가 낙하할 수도 있다.
- 상부구조의 길이에 따라 ‘도로교설계기준(2010, 국토해양부)’에서는 최소값을 규정하고 있다.

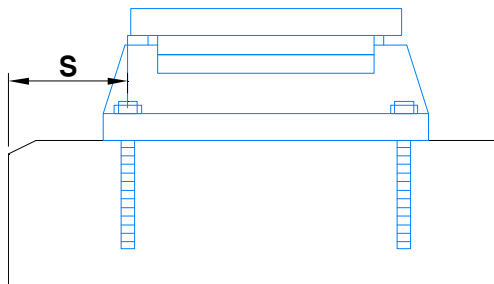

< 포트받침 >

- 거더의 경간길이 100m 이하
: $S(\text{mm}) = 200 + 5L$
 - 거더의 경간길이 100m 이상
: $S(\text{mm}) = 300 + 4L$
- 여기서, L은 경간길이(m)

【그림 3.5】 도로교설계기준 연단거리 산출방법

1) 연단거리 산출

- 거더의 경간길이 100m이하 : $S = 20 + 0.5L$
- 거더의 경간길이 100m이상 : $S = 30 + 0.4L$



2) 연단거리 측정 결과

- 연단거리 측정 결과, 실측 연단거리가 계산 연단거리를 상회하고 있는 것으로 측정되어 시방규정을 만족하고 있는 것으로 검토되었다.

【표 3.50】 교대 및 교각 받침부 연단거리 조사결과

구 분		계산 연단거리 (mm)	실측 연단거리(mm)						검토 결과
			Sh(4)7	Sh(5)8	Sh(6)9	Sh10	Sh11	Sh12	
A1		400.0	700	750	700	750	700	700	O.K
P1	A1측		(1020)	(1020)	(1020)	-	-	-	O.K
	A2측		450.0	(930)	(930)	(930)	-	-	-
P2	A1측	(1010)		(1010)	(1010)	-	-	-	O.K
	A2측	(920)		(900)	(920)	-	-	-	O.K
A2		400.0	650	650	650	-	-	-	O.K

마. 교량받침 신축거동상태 검토

- 교량받침은 포트받침으로 현재 여유량을 실측함으로써 온도 변화와 활하중에 의한 거더의 처짐에 따른 신축시 이동량 부족으로 인한 받침의 기능 저하 여부를 검토하고자 하였다.
- 교량받침의 이동량은 2회(1차:4.9℃(11월 15일), 2차:12.4℃(3월 28일))에 걸쳐 측정하였으며, 온도는 기상청 일평균 온도를 적용하였다.



【사진 3.36】 교량받침 가동량 측정 전경

1) 온도변화에 따른 가동상태 검토

- 온도 변화에 따른 변동량 측정결과 이론 변동량과 유사한 것으로 나타나 전반적으로 양호한 거동상태를 보이고 있는 것으로 평가되었다.

【표 3.51】 교량받침 가동상태 검토결과

구 분		실측 이동량(mm)		변동량(mm)		비 고
		1차	2차	실측치	이론치	
A1	Sh1	0	10 (A1)	10.0	3.6	
	Sh2	0	10 (A1)	10.0		
	Sh3	60 (A1)	60 (A1)	0.0		
	Sh4	5 (A1)	5 (A1)	0.0		
	Sh5	0	5 (A1)	5.0		
	Sh6	0	5 (A1)	5.0		
P1	고정단					
P2	Sh1	25 (A2)	30 (A2)	5.0	4.5	
	Sh2	25 (A2)	40 (A2)	15.0		
	Sh3	30 (A2)	40 (A2)	10.0		
A2	Sh1	45 (A2)	50 (A2)	5.0	8.1	
	Sh2	45 (A2)	50 (A2)	5.0		
	Sh3	45 (A2)	50 (A2)	5.0		
	Sh4	45 (A2)	50 (A2)	5.0		
	Sh5	45 (A2)	55 (A2)	10.0		
	Sh6	45 (A2)	55 (A2)	10.0		

2) 설계기준온도(-10℃ ~ 40℃(보통지방))에 따른 여유량 검토

- 교량받침의 이동량을 검토한 결과, 전 개소에서 충분한 가동여유량을 확보하고 있는 것으로 평가되었다.

【표 3.52】 교량받침 이동량 산정

구 분	온도변화 (ΔT , °C)		선팅창 계수 (α)	신축 거더길이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량 (mm)	최대 받침 이동량(mm)	
	동절기	하절기			동절기	하절기		동절기 (최대 수축시)	하절기 (최대 신장시)
A1	14.9	35.1	1.2×10^{-5}	40	7.2	16.8	0	7.2	16.8
P1	고 정 단								
P2	14.9	35.1	1.2×10^{-5}	50	8.9	21.1	0	8.9	21.1
A2	14.9	35.1	1.2×10^{-5}	90	16.1	37.9	0	16.1	37.9

1) 조사당시 온도 : 4.9℃(조사일 : 2017년 11월 15일, 기상청 일평균 온도)

2) 검토온도 : -10℃ ~ 40℃(보통지방)

【표 3.53】교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과

구 분		점검당시 실측이동량 (mm)	최대 받침 이동량(mm)		실측 받침 가동여유량(mm)		받침용량 (mm)	검토 결과
			최대 수축 이동량	최대 신장 이동량	수축 여유량	신장 여유량		
A1	Sh1	0	7.2	16.8	100	100	±100	O.K
	Sh2	0			100	100	±100	O.K
	Sh3	60 (A1)			160	40	±100	O.K
	Sh4	5 (A1)			105	95	±100	O.K
	Sh5	0			100	100	±100	O.K
	Sh6	0			100	100	±100	O.K
P1	고정단							
P2	Sh1	25 (A2)	8.9	21.1	125	75	±100	O.K
	Sh2	25 (A2)			125	75	±100	O.K
	Sh3	30 (A2)			130	70	±100	O.K
A2	Sh1	45 (A2)	16.1	37.9	145	55	±100	O.K
	Sh2	45 (A2)			145	55	±100	O.K
	Sh3	45 (A2)			145	55	±100	O.K
	Sh4	45 (A2)			145	55	±100	O.K
	Sh5	45 (A2)			145	55	±100	O.K
	Sh6	45 (A2)			145	55	±100	O.K

주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K

3) 기상청 통계자료에 따른 이동량 검토

- 기상청 통계자료에 따른 변동량 측정결과 이론 변동량과 유사한 것으로 나타나 전반적으로 양호한 거동상태를 보이고 있는 것으로 평가되었다.


기상청 통계자료	·최근 10년간 부여군 기상관측소 자료 참조 ·최근 10년간 최저기온 : -19.4℃(측정일시 : 2013년 1월 4일) ·최근 10년간 최고기온 : 37.3℃(측정일시 : 2012년 8월 16일)
----------	--

【표 3.54】 교량받침 이동량(기상청 통계자료) 검토결과

구 분		점검당시 실측이동량 (mm)	최대 받침 이동량(mm)		실측 받침 가동여유량(mm)		받침용량 (mm)	검토 결과
			최대 수축 이동량	최대 신장 이동량	수축 여유량	신장 여유량		
A1	Sh1	0	11.7	15.6	100	100	±100	O.K
	Sh2	0			100	100	±100	O.K
	Sh3	60 (A1)			160	40	±100	O.K
	Sh4	5 (A1)			105	95	±100	O.K
	Sh5	0			100	100	±100	O.K
	Sh6	0			100	100	±100	O.K
P1	고정단							
P2	Sh1	25 (A2)	14.6	19.4	125	75	±100	O.K
	Sh2	25 (A2)			125	75	±100	O.K
	Sh3	30 (A2)			130	70	±100	O.K
A2	Sh1	45 (A2)	26.2	35.0	145	55	±100	O.K
	Sh2	45 (A2)			145	55	±100	O.K
	Sh3	45 (A2)			145	55	±100	O.K
	Sh4	45 (A2)			145	55	±100	O.K
	Sh5	45 (A2)			145	55	±100	O.K
	Sh6	45 (A2)			145	55	±100	O.K

3.3.4 신축이음장치

검상천교는 3경간 연속교량으로 교대인 A1, A2에 신축이음장치가 설치되어 있으며, A1의 뉴모노셀조인트와 A2의 강빔거조인트로 시공되었다.

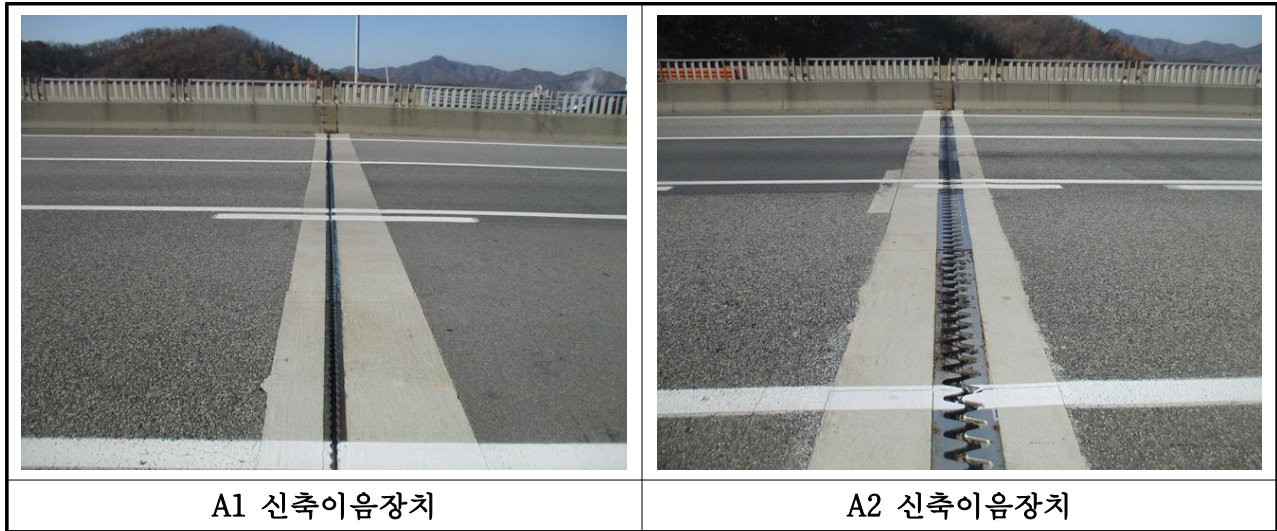



【사진 3.37】 신축이음장치 전경

가. 외관조사 결과

- 신축이음장치의 외관조사 결과 신축이음장치 본체의 부식, 이물질 퇴적 등이 조사된 상태이며, 일부 구간 방호울타리 측의 신축이음 덮개 볼트 일부가 풀리거나 탈락된 상태이다.
- 폭 0.3mm미만 후타재 균열이 조사되었다.

【표 3.55】 신축이음장치 외관조사 결과

구분	본 체	후 타 재	차수판 변형 및 볼트 탈락 (EA)	비 고
	부식 (㎡/개소)	0.3mm미만 균열 (m/개소)		
A1	0.3/1	-	1	
A2	-	0.3/1	4	
합계	0.4/2	0.3/1	5	

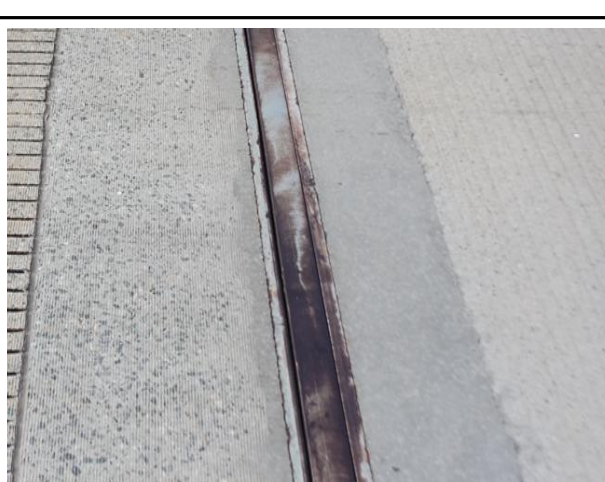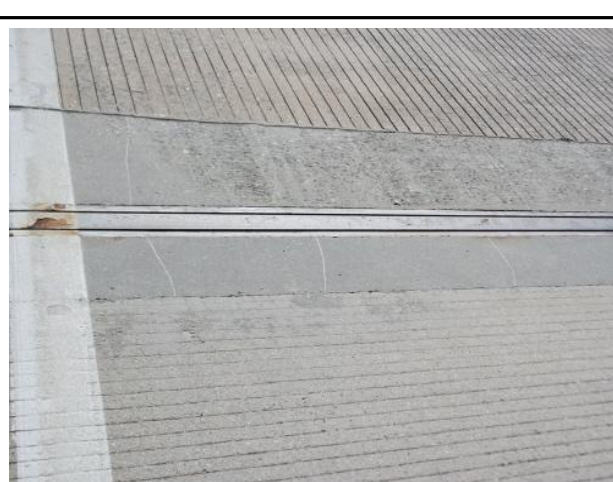	
논산방향 신축이음 A1 차수판 변형	논산방향 신축이음 A2 차수판 볼트 탈락
	
논산방향 신축이음 A2 차수판 볼트 탈락	논산방향 신축이음 A2 차수판 볼트 탈락
	
논산방향 A2 본체 부식	논산방향 A2 후타재 균열 0.2~0.3mm

【사진 3.38】 신축이음장치 손상현황

나. 기 점검결과와의 비교·분석

신축이음장치에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상 진전여부를 검토한 결과, 기 점검이후 본체 부식 등이 추가 조사되었고, 손상은 신규 손상으로 장기 공용에 의한 열화로 추정된다.

【표 3.56】 신축이음장치 기 점검 결과 비교

손상내용	손상물량		손상물량 비 교	비 고
	2017년 12월 정기점검 (개소/물량)	2018년 정밀안전진단 (개소/물량)		
균열 (폭 0.3mm미만)	1ea / 0.3m	1ea / 0.3m	- -	변동없음
본체 부식	- / -	1ea / 0.3m	↑ 0.3m	신규손상
차수판 볼트탈락	4ea / 4ea	4ea / 4ea	- -	변동없음
차수판변형	- / -	1ea / 1ea	↑ 1ea	신규손상


다. 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견

- 신축이음장치의 본체에 발생한 부식은 신축이음장치의 양측 끝단에 국한되어 발생하였는데 이는 끝단에 퇴적된 이물질에 의하여 장기간 체수가 지속됨에 따라 발생한 것으로 판단된다.
- 부식 발생으로 인하여 본체의 거동에는 별다른 문제를 미치지 않는 상태이며, 손상의 진전방지 및 내구성 유지를 위하여 체수가 발생하지 않도록 주기적인 청소를 실시하는 것이 바람직하다.
- 후타재에 발생한 균열은 시공초기 건조수축, 공용 중 차량의 반복하중 및 충격에 의한 손상으로서 진전시 보수를 통한 내구성 유지가 바람직하다.

라. 신축이음 신축거동상태 검토

1) 온도변화에 따른 가동상태 검토

- 본 교량의 신축거동상태를 확인하기 위해 2회(1차:4.5℃(11월 15일), 2차:13.7℃(3월 28일))에 걸쳐 신축이음장치, 거더 상·하부에 대한 유간을 측정하였고, 이론 변동량과의 비교를 통해 신축거동상태를 검토하였다. 또한, 측정된 유간으로부터 최대 온도 상승시 신장량과 최저 온도 하강시 수축량을 계산하여 유간확보 여부를 검토하였다.

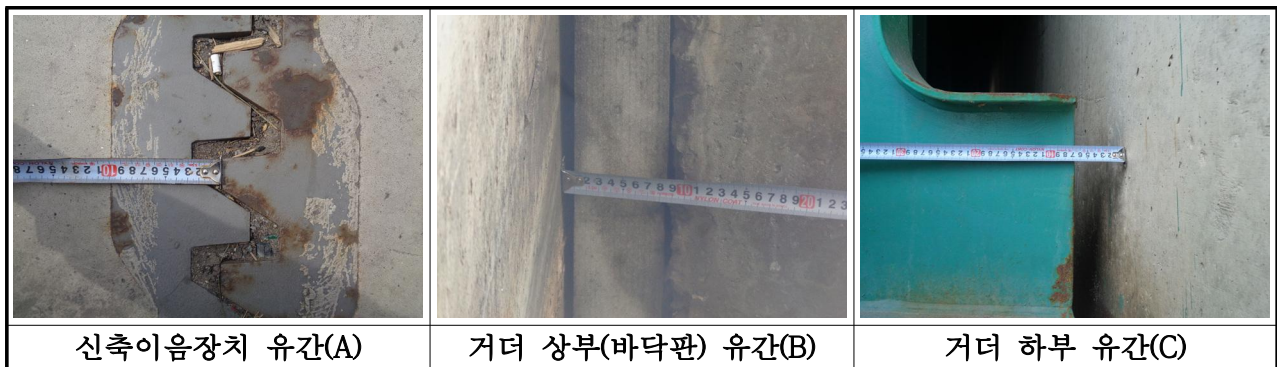

【사진 3.39】 신축이음 유간 측정방법

【표 3.57】 신축이음 유간 측정결과

측정위치	측 정 값(mm)						비 고
	신축이음장치(A)		거더 상부(바닥판)(B)		거더 하부(C)		
	1차	2차	1차	2차	1차	2차	
EXP.J1 (A1)	35	30	10	10	65	60	N.M.C Joint (No. 50)
EXP.J2 (A2)	70	55	80	70	125	115	Finger Joint (No. 120)

- 11월(4.5℃)과 3월(13.7℃)의 온도 변화에 따른 변동량 측정결과, EXP. J1(A1) EXP. J2(A2)의 가동상태는 이론 변동량과 유사한 것으로 나타났다.

【표 3.58】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동상태 검토결과

측정위치		측정유간(mm)		변동량(mm)		비 고
		1차	2차	실측치	이론치	
EXP.J1(A1)	신축이음장치	35	30	5.0	4.4	
	거더 상부	10	10	0		
	거더 하부	65	60	5.0		
EXP.J2(A2)	신축이음장치	70	55	15.0	9.9	
	거더 상부	80	70	10.0		
	거더 하부	125	115	10.0		

2) 설계기준온도(-10℃ ~ 40℃(보통지방))에 따른 여유량 검토

- 신축이음 유간을 각각 측정한 결과, A1, A2측 모두 하절기 신장 여유량이 부족한 것으로 검토되었다.
- 현재 10년간 공용하면서 여유량 부족에 따른 바닥판의 파손이나, 본체의 솟음, 변형 등과 같은 손상은 발생하지 않았으나 2차 손상이 유발되고 있는 상태이므로 교체를 통한 유지관리가 바람직할 것으로 판단된다.

【표 3.59】 신축이음 신축이동량(설계기준 온도) 산정

구 분	온도변화 (ΔT , ℃)		선팅창 계수 (α)	신축 거더 길이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		거더의 처짐에 의한 이동량 (mm)	계산 이동량(mm)	
	동절기	하절기			동절기	하절기		동절기 (최대 수축시)	하절기 (최대 신장시)
EXP.J1(A1)	14.5	35.5	1.2×10^{-5}	40	7.0	17.0	-	7.0	17.0
EXP.J2(A2)	14.5	35.5	1.2×10^{-5}	90	15.7	38.3	-	15.7	38.3

- 1) 조사당시 온도 : 4.5℃(조사일 : 2017년 11월 15일, 기상청 일평균 온도)
- 2) 검토온도 : -10℃ ~ 40℃(보통지방)
- 3) 양측 모두 신축장 100m 미만이므로 거더 처짐에 의한 이동량을 고려하지 않았음

【표 3.60】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동여유량(설계기준 온도) 검토결과

구 분		계산 이동량(mm)		점검당시 실측유간 (mm) ③	허용량 (mm) ④	신축 여유량(mm)		검토 결과
		최대 수축시 ①	최대 신장시 ②			최대 수축시 ④-(①+③)	최대 신장시 ③-②	
EXP.J1 (A1)	신축이음장치	7.0	17.0	35	50	8.0	18.0	O.K
	거더 상부			17	50		0.0	O.K
	거더 하부			65	50		48.0	O.K
EXP.J2 (A2)	신축이음장치	15.7	38.3	70	120	34.3	31.7	O.K
	거더 상부			80	120		41.7	O.K
	거더 하부			125	120		82.2	O.K

주) 판정 : $0.0\text{mm} \leq \text{신축 여유량} \leq \text{허용량} \Rightarrow \text{O.K}$

3) 기상청 통계자료에 따른 이동량 검토

- 진단주기를 감안하여 최근 10년간 담양군 기상관측소의 최저, 최대온도를 분석하여 이에 따른 교량받침의 가동여유량을 평가한 결과 A1측 하절기 여유량이 부족한 것으로 나타났다.
- 설계기준 온도(40℃)보다 실제 온도(36.9℃)가 낮은 것으로 나타남에 따라 A2측은 여유량이 부족하지 않은 것으로 검토되었으나, 여유량이 충분하지 않은 상태이며 신축이음 하부 누수로 인한 2차 손상 또한 발생하고 있기 때문에 A1측과 마찬가지로 교체를 통한 유지관리가 바람직 할 것으로 판단된다.

기상청 통계자료	· 최근 10년간 담양군 기상관측소 자료 참조 · 최근 10년간 최저기온 : -19.4℃(측정일시 : 2013년 1월 4일) · 최근 10년간 최고기온 : 37.3℃(측정일시 : 2012년 8월 16일)
----------	---

【표 3.61】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동여유량(기상청 통계자료) 검토결과

구 분		계산 이동량(mm)		점검당시 실측유간 (mm) ③	허용량 (mm) ④	신축 여유량(mm)		검토 결과
		최대 수축시 ①	최대 신장시 ②			최대 수축시 ④-(①+③)	최대 신장시 ③-②	
EXP.J1 (A1)	신축이음장치	11.5	15.4	35	50	3.5	19.6	O.K
	거더 상부			17	50		1.6	O.K
	거더 하부			65	50		49.6	O.K
EXP.J2 (A2)	신축이음장치	25.8	35.4	70	120	24.2	34.6	O.K
	거더 상부			80	120		44.6	O.K
	거더 하부			125	120		89.6	O.K

주) 판정 : $0.0\text{mm} \leq \text{신축 여유량} \leq \text{허용량} \Rightarrow \text{O.K}$

3.3.5 교면포장

검상천교는 각 편도 3차로(총 왕복 6차로)로 구성되어 있고 남공주IC와 연결되는 램프와 접속되는 교량이다. 교면포장은 아스팔트 포장으로 T=80mm 두께로 설계되었으나 현장조사시 포장두께는 T=90mm((1,140mm-1,050mm=90mm(방호울타리 외측면 높이-방호울타리 내측면 높이))로 조사되었다.




【사진 3.40】 교면포장 전경

가. 외관조사 결과

- 본 교량의 교면포장에 대한 외관조사 결과 아스콘균열 및 망상균열이 발생되었으며, 일부 아스콘 균열 및 접속부 콘크리트 파손이 신규 조사되었다.
- 기 손상인 아스콘 탈락 및 소성변형이 조사되었다.

【표 3.62】 교면포장 외관조사 결과

구분	아스콘 균열 (m/개소)	포장 망상균열 (㎡/개소)	아스콘 탈락 (㎡/개소)	콘크리트 탈락 (㎡/개소)	소성변형 (m/개소)	비고
S1	37.0/2	130.0/1	0.02/1	0.02/1	-	
S2	5.0/1	-	-	-		
S3	9.0/2	7.2/1	-	-	3.0/1	
합계	51.0/5	137.2/1	0.02/1	0.02/1	3.0/1	

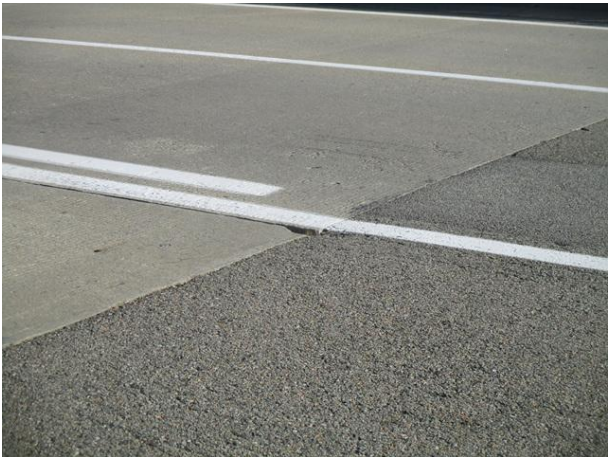	
논산방향 교면포장 S1 아스콘 균열	논산방향 교면포장 S1 아스콘 균열
	
논산방향 교면포장 S1 접속부 콘크리트 탈락	논산방향 교면포장 S1 접속부 망상균열
	
논산방향 교면포장 S3 아스콘 망상균열	논산방향 교면포장 S3 아스콘 균열

【사진 3.41】 교면포장 손상현황

나. 기 점검결과와의 비교·분석

교면포장에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상 진전여부를 검토한 결과, 기 점검이후 아스콘 균열 및 접속부 콘크리트 포장 탈락 등의 손상이 신규 조사되었고, 손상은 정밀조사로 인한 물량 증가 및 장기공용에 의한 손상 발생으로 추정된다.

【표 3.63】교면포장 기 점검 결과 비교

손상내용	손상물량		손상물량 비 교	비 고
	2017년 12월 정기점검 (개소/물량)	2018년 정밀안전진단 (개소/물량)		
망상균열	2 / 137.2㎡	2 / 137.2㎡	- -	변동없음
아스콘균열	2 / 21.0m	5 / 51.0m	↑ 30.0m	신규손상
아스콘탈락	2 / 0.02㎡	1 / 0.02㎡	- -	변동없음
접속부 콘크리트 포장 탈락	- / -	1 / 0.02㎡	↑ 0.02㎡	신규손상
소성변형	1 / 3.0m	1 / 3.0m	- -	변동없음


다. 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견

- 본 교량의 교면포장에 발생한 아스콘 균열 및 망상균열은 차량의 반복하중에 의해 발생한 것으로 판단되며 바닥판 및 방수층의 내구성 유지와 손상진전 방지를 위하여 손상의 진전시 아스콘 실링, 재포장 등의 보수를 실시하는 것이 바람직하다.
- 발생한 아스콘 탈락 및 소성변형은 중차량의 반복하중으로 인한 손상으로 주행성에 영향이 경미하므로, 손상의 진전시 재포장 등의 조치가 요구된다.

3.3.6 기타부재

가. 배수시설

검상천교는 직선교로서 (-)3.0%의 횡단 편구배를 가지고 있으므로 교면수 흐름에 의거하여 교량 좌측에 8개소의 배수시설이 설치되어 있으며, 내측 캔틸레버부에 8개소로 총 16개소의 배수시설이 육교형과 하천형 배수형식으로 시공되어 있으며 교면부의 상부에는 이물질 혼입 방지를 위한 집수구 덮개(Grating)가 설치되어 있다.

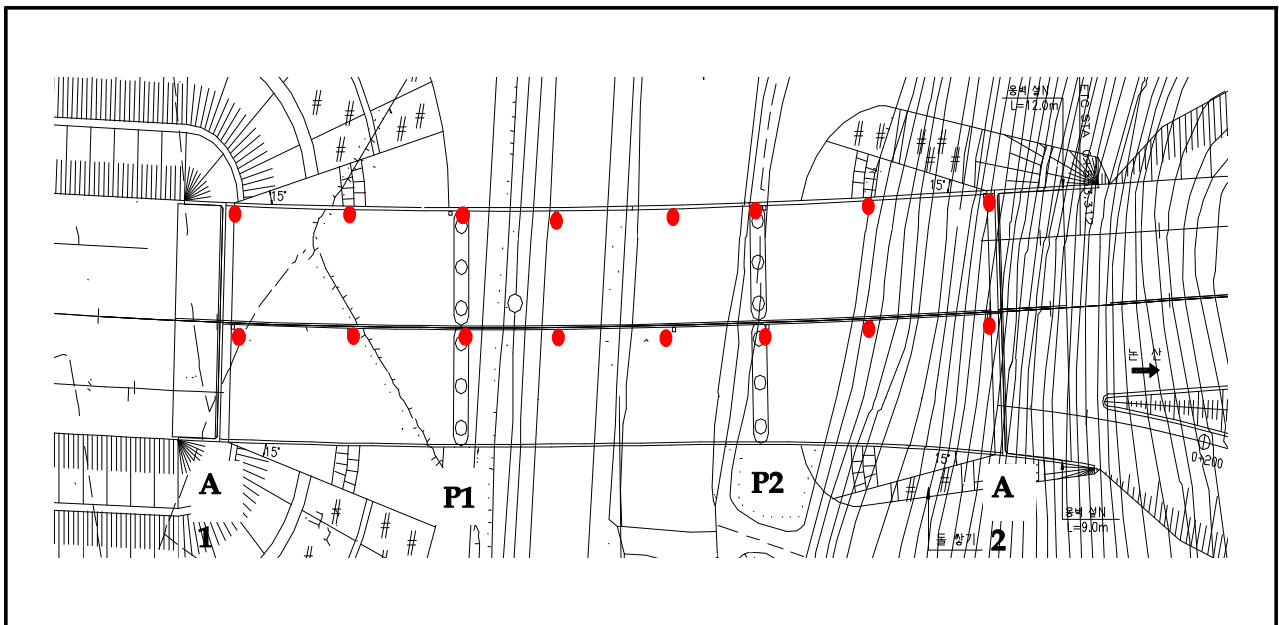

【그림 3.6】 배수시설 배치도



【사진 3.42】 배수구 및 배수관 전경

1) 외관조사 결과

- 배수구 및 배수관에 대한 외관조사 결과 배수구는 막힘이 발생하지 않은 전반적으로 양호한 상태이다.

【표 3.64】 배수시설 외관조사 결과

구 분	-	비 고
S1	-	
S2	-	
S3	-	
합 계	-	



【사진 3.43】 배수관 손상현황

2) 기 점검결과와의 비교·분석

배수시설에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상 진전여부를 검토한 결과, 손상의 진전 및 신규 손상이 없는 양호한 상태로 확인되었다.

【표 3.65】 배수시설 기 점검 결과 비교

손상내용	손상물량		손상물량 비 고	비 고
	2017년 12월 정기점검 (개소/물량)	2018년 정밀안전진단 (개소/물량)		
-	- / -	- / -	- -	-

3) 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견

배수구 및 배수관에 대한 외관조사 결과 배수구는 막힘이 발생하지 않은 전반적으로 양호한 상태로 확인되었다.

나. 난간 및 연석(방호울타리)

본 교량의 방호울타리는 좌·우측에 차량 충돌 시 탑승자의 보호, 충돌로부터 인접 주행차량의 보호, 교면 상부나 하부의 인명 및 재물의 보호 등을 위하여 콘크리트로 설치되어 있다. 각 교량의 폭은 16.041 ~ 19.250m이며 차량 운전자의 눈부심을 방지하기 위한 차광막이 중앙분리대에 설치되어 있으며, 방호울타리에는 낙하물방지시설 또는 방음벽 등은 설치되어 있지 않았다. 또한, 교량 준공 후 방호울타리에는 보강 등을 목적으로 개축이나 단면증설 등은 없는 것으로 확인되었다.



【사진 3.44】 난간 및 연석 전경

1) 외관조사 결과

- 방호울타리에 대한 외관조사 결과 균열 및 망상균열, 들뜸 및 박락, 철근노출 등의 손상이 조사되었다.
- 정밀조사로 인한 일부 균열 및 박락, 백태 등의 신규 손상이 확인되었다.

【표 3.66】 방호벽 외관조사 결과

구 분	균열(m/개소)		굽힘, 박락 파손 등 (㎡/개소)	철근노출 (㎡/개소)	백태 (㎡/개소)	비 고
	0.3mm미만	0.3mm이상				
S1	-	-	-	-	-	
S2	-	-	-	-	-	
S3	17.5/15	2.3/2	0.53/5	0.03/1	0.7/5	
합 계	17.5/15	2.3/2	0.53/5	0.03/1	0.7/5	



【사진 3.45】 난간 및 연석 손상현황

2) 기 점검결과와의 비교·분석

난간 및 연석에 대하여 기 점검 결과를 토대로 손상 진전여부를 검토한 결과, 기 점검이 후 균열(폭 0.3mm미만 및 이상) 및 콘크리트 박락이 추가 조사되었고, 손상은 정밀 조사로 인한 물량 증가로 확인되었다.

【표 3.67】 난간 및 연석 기 점검 결과 비교

손상내용	손상물량		손상물량 비 교	비 고
	2017년 12월 정기점검 (개소/물량)	2018년 정밀안전진단 (개소/물량)		
균열 (폭 0.3mm미만)	13ea / 12.5m	15ea / 17.5m	↑ 5.0m	신규손상
균열 (폭 0.3mm이상)	2ea / 2.3m	2ea / 2.3m	- -	변동없음
박락, 파손 균형 등	3ea / 0.29㎡	5ea / 0.53㎡	↑ 0.24㎡	물량변동
백태	2ea / 0.1㎡	5ea / 0.7㎡	↑ 0.6㎡	신규손상
철근노출	1ea / 0.03㎡	1ea / 0.03㎡	- -	변동없음

3) 주요손상 발생원인 분석 및 검토의견

- 방호울타리에 발생한 균열 및 망상균열, 백태는 대부분 시공초기 건조수축에 의해 발생한 균열부 및 우수가 유입되면서 진전된 손상이다.
- 기 발생한 손상은 교량의 안전성 및 차량의 주행 안전성에 별다른 영향을 미치지 않는 손상이므로, 손상의 진전시 부재의 내구성 유지 및 손상진전 방지를 위한 보수를 실시하는 것이 바람직하다.

3.4 콘크리트 내구성조사

3.4.1 개 요

가. 개 요

콘크리트 내구성조사는 구조물에 열화손상이 이미 현저하게 진행되었을 경우 열화의 정도 및 그 원인 관계를 조사하고 보수·보강 여부를 판정하며, 아직 열화손상이 없거나 경미한 구조물은 내구성조사에 의해서 향후 열화 경향을 예측하고 예방보전을 검토하기 위한 자료를 수집하는 것을 목적으로 한다.

본 과업의 내구성조사는 『안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2017. 01, 국토교통부/한국시설안전공단)』에 근거하여 시험방법, 시험빈도 및 평가방법 등을 실시하였다.

나. 조사 현황 및 위치

1) 조사 현황

본 과업에서 콘크리트 내구성조사를 위해 콘크리트 강도시험(반발경도시험, 초음파전달속도시험), 철근탐사시험, 탄산화깊이 측정, 염화물함유량시험, 균열깊이 조사 등을 실시하였으며, 각 부재별 콘크리트 비파괴시험 현황은 다음과 같다.

【표 3.68】콘크리트 비파괴시험 현황

항 목	기준수량		수 량(개소)				비 고
	상부구조(Steel BOX)	하부구조	기준		실시		
			상부	하부	상부	하부	
반발경도 시 험	• 철근콘크리트: 2개소/50m • 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수 (경간장 50m 이상)	3	4	6	8	동일부위 시험
초음파 전달속도시험	• 철근콘크리트: 2개소/50m • 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수 (경간장 50m 이상)	3	4	6	8	
철근탐사 시 험	• 철근콘크리트: 2개소/50m • 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수 (경간장 50m 이상)	3	4	6	8	
탄산화 깊이 측정	• 5경간 이내: 4~6개소 ¹⁾ • 5경간 이상: 6~9개소 ²⁾		4~6		4	4	
염화물 함유량시험	• 3개소 이상 ³⁾		3		4	2	
균열깊이 조 사	• 부재의 중요도를 고려하여 책임기술자의 판단에 따라 수량 결정		-		-	2	C _w =0.3mm이상 균열

주1) 철근콘크리트 상부구조에서 최소 2개소 이상 실시

주2) 철근콘크리트 상부구조에서 최소 3개소 이상 실시

주3) 철근콘크리트 상부구조에서 최소 1개소 이상 실시

2) 내구성조사 위치 선정사유


외관조사 결과에 따라 내구성의 상태 비교를 위하여 손상이 발생한 손상부와 손상이 발생하지 않은 건전부에 각각 시험을 실시하였으며 그에 따라 상부구조는 바닥판하면 캔틸레버에, 하부구조는 교각 기둥 하부측에 실시하였다.

3) 조사 사진



【사진 3.46】 콘크리트 내구성조사 전경

4) 콘크리트 내구성조사 위치도

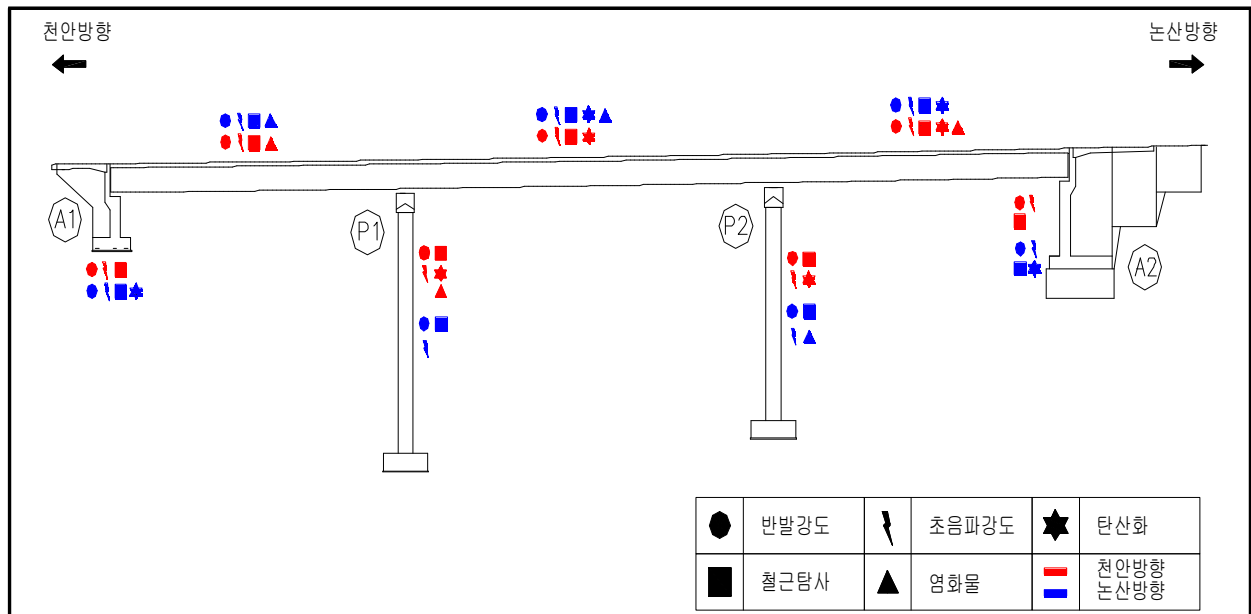

【그림 3.7】 콘크리트 내구성조사 위치도


3.4.2 시험내용 및 평가기준

가. 콘크리트 강도시험

1) 반발경도시험

콘크리트의 표면 경도를 측정하여, 이 측정치로부터 콘크리트의 압축강도를 비파괴로 추정하는 검사방법이다. 반발경도를 구하는 방법으로는 슈미트 해머(Schmidt Hammer)법이 가장 널리 사용된다. 슈미트 해머로 경화된 콘크리트 표면을 타격시, 반발경도(R)와 콘크리트의 압축강도(F_c)와의 사이에 특정 상관관계가 있다는 실험적 경험을 기초로 한다.

① 반발경도시험 및 측정기 점검 등의 절차

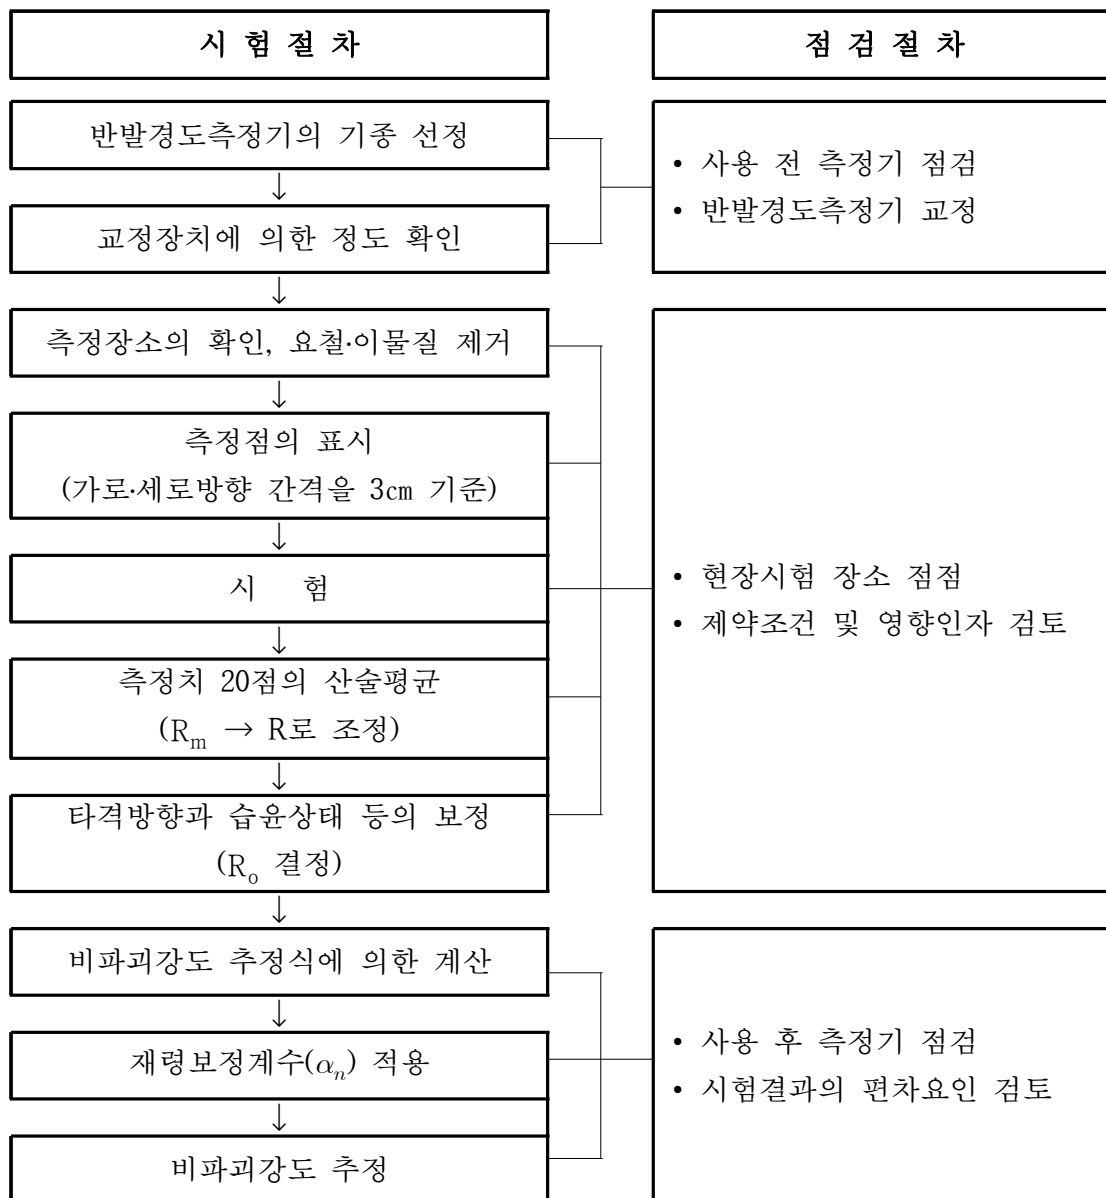

【그림 3.8】 반발경도시험 및 측정기 점검 등의 절차

외관조사 결과에 의해 결정된 측정개소에 대해서 타격점 상호간의 간격은 3cm를 표준으로 종으로 5열, 횡으로 4열의 선을 그어 직교되는 20점을 타격하여 반발경도 값의 산술평균값(R_m)을 구한다. 산술평균값(R_m)에 대해서는 릴렘(RILEM) 규정에 따라 각 반발경도의 값이 $R_m \pm 20\%$ 의 범위를 벗어나는 값들은 제외시키고 나머지 값들을 다시 산술평균하여 반발경도 R 을 결정한다.

② 보정반발경도(R_o)

【표 3.69】 보정반발경도(R_o)

◆ 보정반발경도 : $R_o = R + \Delta R_1 + \Delta R_2$

여기서, R : 반발경도

ΔR_1 : 타격방향에 따른 보정값

ΔR_2 : 콘크리트의 습윤상태에 따른 보정값

㉠ 타격방향에 따른 보정값(ΔR_1)

- 수평방향의 타격에 의한 측정치가 안정된 값을 나타내지만 타격방향이 다른 경우에는 반발치를 보정해 주어야 함
- ⇒ 하향 타격(-90°)의 경우 : (+)값으로 보정
- 상향 타격($+90^\circ$)의 경우 : (-)값으로 보정

α R	보 정 값			
	$+90^\circ$	$+45^\circ$	-45°	-90°
10	-	-	+2.4	+3.2
20	-5.4	-3.5	+2.5	+3.4
30	-4.7	-3.1	+2.3	+3.1
40	-3.9	-2.6	+2.0	+2.7
50	-3.1	-2.1	+1.5	+2.2
60	-2.2	-1.6	+1.3	+1.7

㉡ 콘크리트의 습윤상태에 따른 보정값(ΔR_2)

- 콘크리트는 함수율이 증가함에 따라 반발경도가 저하됨
- ⇒ 측정위치가 습하고 타격의 흔적이 보이는 경우 : $\Delta R_2 = +3$ 으로 보정
- 측정위치가 완전히 젖어 있는 경우 : $\Delta R_2 = +5$ 로 보정

③ 압축강도의 추정

보정반발경도(R_o)로부터 압축강도(F_c)의 상관관계를 도출한 제안식들은 다음과 같으며, 제안식의 적용은 시험방법 및 조건에 맞는 제안식을 선정하는 것이 중요하다.

【표 3.70】 기존의 비파괴강도 추정 제안식(반발경도시험)

구 분	추 정 식(MPa)	비 고
일본재료학회	$F_c = -18.0 + 1.27R_o$	금회 적용(식①)
동경 건축재료 검사소	$F_c = (10R_o - 110) \times 0.098$	-
일본건축학회	$F_c = (7.3R_o + 100) \times 0.098$	금회 적용(식②)
U.S Army	$F_c = (-120.6 + 8.0R_o + 0.0932R_o^2) \times 0.098$	-

※ 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2017. 01, 국토교통부/한국시설안전공단)

④ 28일 강도의 추정

시일이 경과할수록 콘크리트 구조물은 표면경도가 높아지므로 아래 식과 같이 재령 28일 강도(F_{28}')로 환산하여 압축강도를 추정한다. 콘크리트의 재령에 따른 압축강도 보정계수 α 는 아래 표와 같으며, 3,000일 이상의 재령에 대해서는 0.63을 적용한다.

$$F_{28}' = \alpha \cdot F_c$$


 【표 3.71】 재령계수 α 값

재령(일)	10	20	28	50	100	150	200	300	500	1000	3000
α	1.55	1.12	1.00	0.87	0.78	0.74	0.72	0.70	0.67	0.65	0.63

2) 초음파전달속도시험

초음파의 투과속도가 콘크리트의 밀도 및 탄성계수에 따라서 변화하는 것을 이용하며, 이 투과속도로부터 콘크리트의 동적 특성, 강도, 균열상태 등을 추정하는 방법이다. 그러나, 강도 추정의 정확도는 높지 않으며, 일반적으로 콘크리트의 강도 및 품질 비교 또는 균열깊이를 판정하는 수단으로서 이 방법을 사용하고 있다.

① 초음파전달속도시험 및 측정기 점검 등의 절차

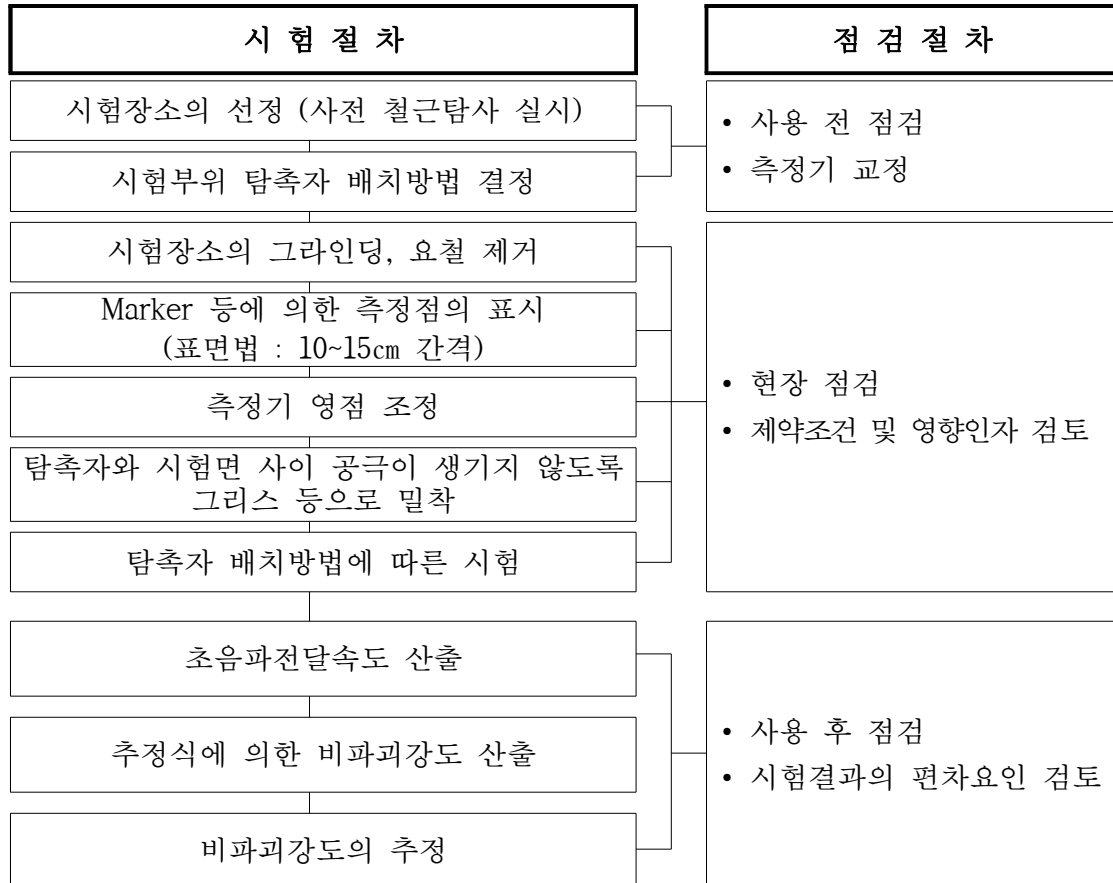


【그림 3.9】 초음파전달속도시험 및 측정기 점검 등의 절차

② 초음파전달속도시험에 의한 전달속도 분석

초음파전달속도를 결정하기 위해서는 재료에서 초음파가 전달되는 거리를 미리 측정하고 장비상에 나타난 초음파 전달시간을 측정한 후 아래 식에 의해서 구한다.

$$\text{전달속도(Velocity)} = \frac{\text{전달길이(Path Length)}}{\text{전달시간(Transit Time)}}$$

초음파전달속도시험을 위한 탐촉자의 배치방법으로는 직접법, 간접법 및 표면법이 있다.

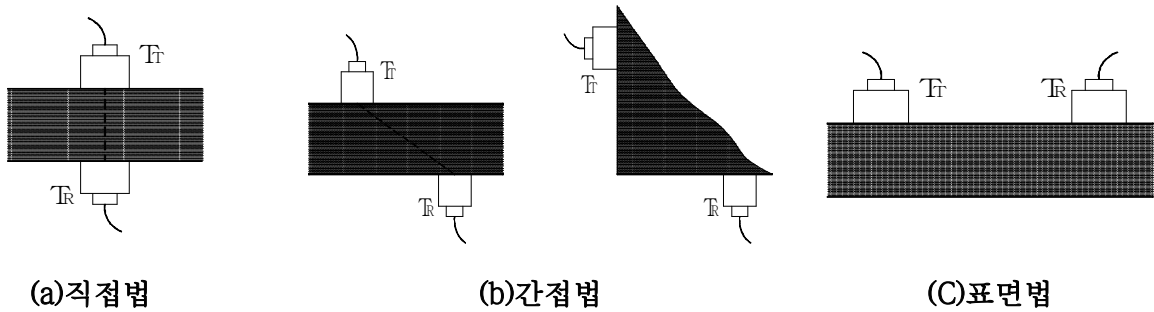

【그림 3.10】 초음파전달속도시험을 위한 탐촉자 배치방법

표면법과 직접법에서 구한 초음파전달속도는 근사적으로 아래 식과 같은 관계가 있다.

$$V_d \approx 1.05 V_i$$


여기서, V_d : 직접법에 의한 초음파 속도

V_i : 표면법에 의한 초음파 속도

직접법과 표면법의 초음파전달속도는 재료의 종류, 배합, 함수율 등 여러 가지 원인으로 변동을 나타내고 있으며, 보편적으로 현장 콘크리트의 초음파전달속도 관계는 $V_d \approx 1.05 \sim 1.15 V_i$ 의 사이에 있다고 경험적으로 보고되고 있다.

보다 정확한 직접법과 표면법의 초음파전달속도의 관계를 파악하기 위해서는 표면법을 수행한 동일 조건의 구조물이나, 동일한 부위에서 채취한 코어의 종파(직접법) 속도를 측정하여 상관관계에 의해 환산하여 이용하는 방법이 바람직하다.

표면법은 등간격(100~150mm)으로 5점 이상의 측점을 정하고 초음파의 전달거리(X_i)에 따른 전달시간(T_i)을 측정하고, 최소자승법에 의해서 회귀직선식을 구하여 그 기울기를 전달속도(V_i)로 한다.

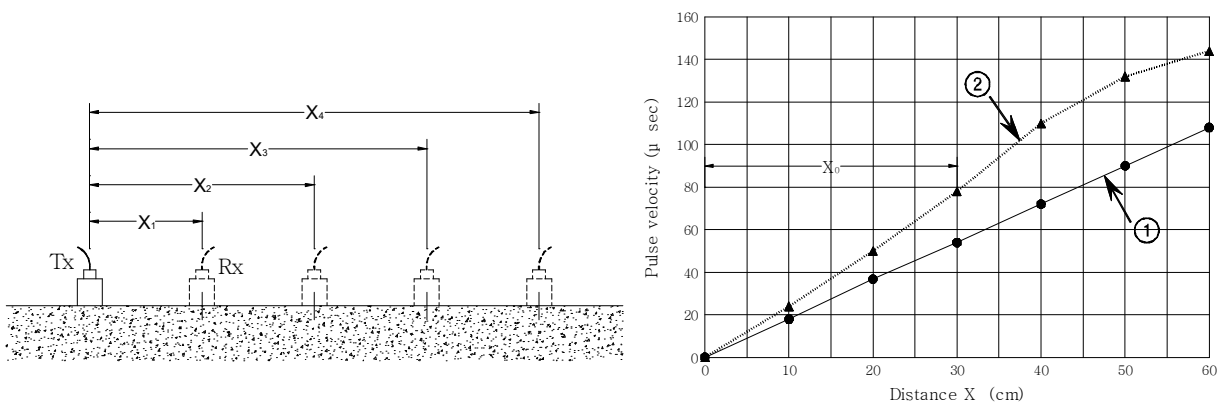

【그림 3.11】 표면법에 의한 초음파전달속도의 측정

회귀직선의 적정성 여부를 판단하기 위해서 회귀직선의 유의성(有意性)검정에 사용되는 결정계수(Coefficient of determination)를 다음 식에 의해서 계산한다.

$$r^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{(\sum (X_i - \bar{X})(T_i - \bar{T}))^2}{\sum (X_i - \bar{X})^2 \sum (T_i - \bar{T})^2}$$

여기서, $\bar{X}$, $\bar{T}$ 는 거리 및 전달시간의 평균값

③ 비파괴강도의 추정

본 과업에서는 r^2 값이 99% 이상이 되는 회귀직선식만을 사용하여 전달속도 V_i 를 계산하였다. 전달속도에 따른 콘크리트 압축강도의 추정을 위하여 초음파전달속도와 압축강도의 상관관계를 도출한 다음 식을 사용하였다.

【표 3.72】 기존의 비파괴강도 추정 제안식(초음파전달속도시험)

구 분	추 정 식(MPa)	비 고
일본건축학회	$F_c = (215 V_d - 620) \times 0.098$	금회 적용(식④)
일본토목학회	$F_c = (102 V_d - 117) \times 0.098$	금회 적용(식③)
한전기술연구원	$F_c = (339.1 V_d - 1107) \times 0.098$	-
谷川의 제안식	$F_c = (172.5 V_d - 499.6) \times 0.098$	-

※ V_d : 직접법에 의한 초음파전달속도(km/s)

※ 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2017. 01, 국토교통부/한국시설안전공단) 참조

※ 콘크리트 및 강재 비파괴시험 매뉴얼(2006. 12, 한국시설안전기술공단) 참조

나. 철근탐사시험

1) 개 요

본 시험은 전자파레이더를 이용한 철근탐사 시험기(RC Radar)를 활용하여 철근콘크리트 구조물에 배근된 철근간격, 콘크리트 피복을 측정하기 위해 실시한다.

철근콘크리트 구조물의 부재 내부에 배근되어 있는 철근의 피복두께가 지나치게 작은 경우에는 콘크리트의 탄산화 등에 따른 열화손상에 대한 저항성이 저하되어 내구성이 감소할 가능성이 있으며, 피복두께가 지나치게 큰 경우에는 강도감소 등을 수반할 우려가 있으므로 철근탐사는 설계 당시와 같이 콘크리트 내에 배근되어 있는 철근의 배근상태 및 피복두께를 파악하기 위하여 실시한다.

2) 측정원리

전자파레이더의 원리는 현재 널리 사용되고 있는 레이더와 동일하다. 즉, 콘크리트용 전자파레이더는 임펄스 상의 전자파를 송신안테나로부터 콘크리트 내로 방사하면 그 전자파가 콘크리트와 전기적 성질(비유전율, 도전율)이 다른 물체(철근, 매설관, 공동 등)와의 경계에서 반사한다. 이를 수신안테나로 수신하고, 그에 소요되는 왕복전파시간으로부터 반사물체까지의 거리를 계산하면 그 위치를 구할 수 있다. 원리를 아래 【그림 3.30】에 나타내었고, 콘크리트 중의 전자파 속도는 다음 식과 같다.


$$V = \frac{C}{\sqrt{\epsilon_r}} \quad (\text{m/sec})$$

여기서, C : 진공 중에서 전자파의 속도(3×10^8 m/sec)

ϵ_r : 콘크리트의 상대유전율(6~10)

또한, 반사물체까지의 거리(D)는 송신 시각으로부터 수신 시각까지의 시간차(T)의 측정치와 콘크리트 내부의 전파속도(V)로부터 구할 수 있다.


$$D = \frac{1}{2} V T \quad (\text{m})$$

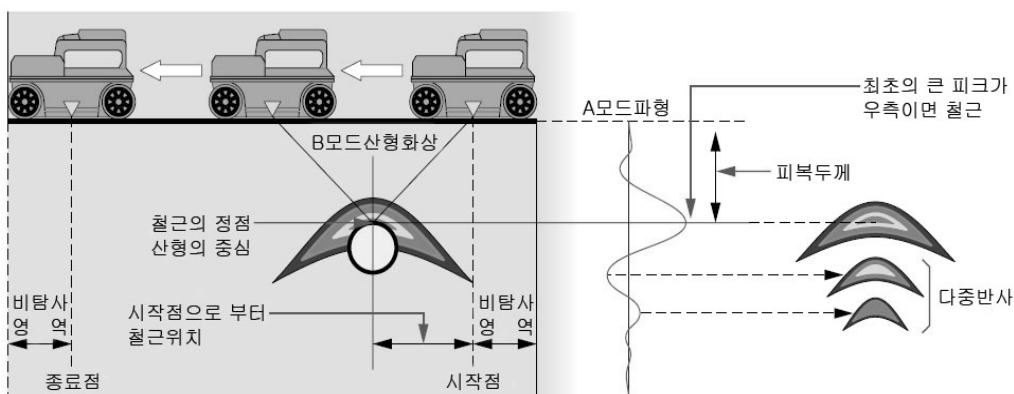

【그림 3.12】 철근탐사 측정원리

3) 철근탐사시험 및 장비 점검 등의 절차

철근탐사시험 방법에 대한 절차는 KS F 2734 및 KS F 2735의 규정에 준한다.

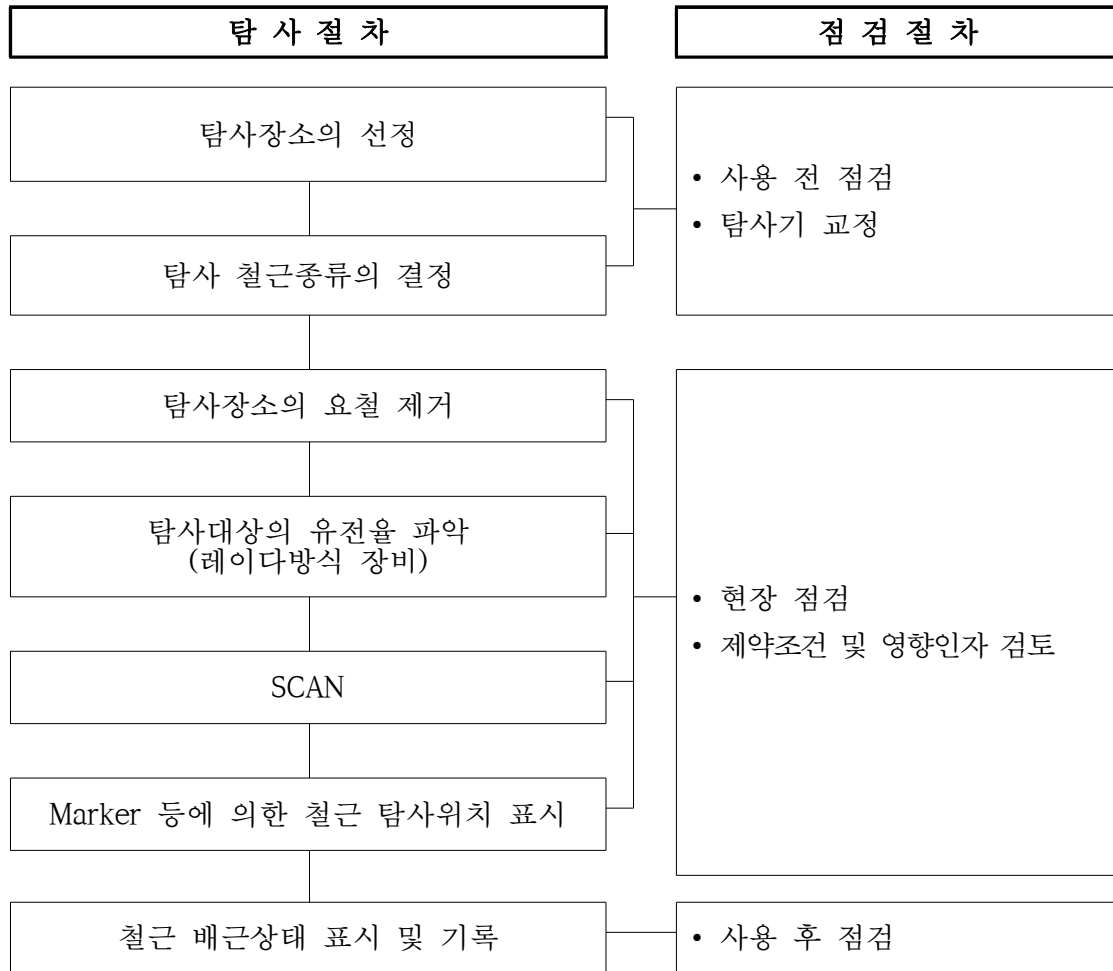

【그림 3.13】 철근탐사시험 및 장비 점검 등의 절차

4) 탐사조건 및 적용한계(RC Radar의 경우)

① 탐사조건

- 적용 가능한 조건
 - 탐사심도 200mm이내
 - 탐사대상 철근지름이 $\phi 6\text{mm}$ 이상
 - 콘크리트의 질이 균일한 곳
 - 철근이 안테나 진행방향과 직교인 경우
- 적용 곤란한 조건
 - 표면에 금속 등 전파를 반사하는 것이 있고, 그 밑의 철근 등을 탐사하는 경우
 - 100mm이하의 피치로 배근되어 있는 경우
 - 철근이 안테나의 진행방향과 평행인 경우


② 적용한계

- 탐사대상 물체의 표면에 금속 등 전파를 반사하는 것이 있고, 그 밑의 철근 등을 탐사하는 경우
- 철근이 안테나의 진행방향과 평행인 경우
- 비유전율에 따라 피복두께의 차이가 있으므로 탐사 대상물의 비유전율을 추정하기 어려움
- 철근직경과 복철근 및 경사철근의 판독 불가능
- 탐사대상 표면에 요철이 많은 장소는 탐사결과의 신뢰성 저하
- 안테나의 사용으로 좁고, 짧은 위치의 탐사 불편

다. 탄산화깊이 측정

1) 개 요

탄산화란 콘크리트의 탄산화(Carbonation) 과정에서 나타나는 현상으로 탄산화에 의해서 문제가 발생하는 것은 콘크리트 자체에서 생기는 것이 아니고, 콘크리트 중의 철근에 녹이 발생함으로써 문제를 일으키는 것이다.

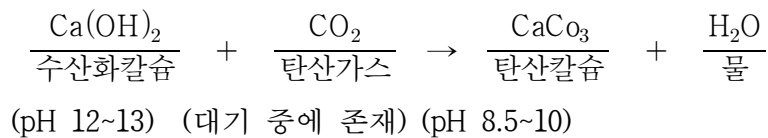

탄산화가 일어나는 메카니즘을 보면 시멘트의 수화반응에서 생성되는 수산화칼슘(Ca(OH)_2)은 pH 12~13정도의 강알칼리성을 나타내지만 대기 중에 포함되어 있는 약산성의 탄산가스(약 0.03%)와 접촉하면 탄산칼슘과 물로 변화하고 탄산칼슘으로 변화한 부분의 pH가 8.5~10 정도로 낮아지게 된다. 따라서, 콘크리트의 탄산화는 일반환경 하에서도 확실하게 진행되기 때문에 매입된 철근의 부식에 따른 문제가 가장 기본적인 중요하다. 콘크리트 내부의 pH가 11이상에서 철근은 표면에 $1 \times 10^{-6} \text{mm}$ 두께의 수산화물($\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$) 부동태막을 형성하므로 산소 침입을 막아 철근의 부식을 방지하지만 탄산화에 의하여 pH가 11보다 낮아지면 부동태막이 파괴되면서 철근에 녹이 발생하게 된다. 이러한 녹은 원래 부피의 약 2.5배에서 최대 7배까지 팽창하고 녹의 팽창압력에 의해 콘크리트 내부에는 균열이 발생하게 되며 철근의 부착강도 저하, 피복 콘크리트의 탈락, 철근 단면적의 감소 등 구조물의 내구성 저하를 초래하게 된다. 이러한 원인으로 녹의 진행과 함께 콘크리트 구조물의 내구성면에서 탄산화를 파악하는 것이 중요하다.

	STEP 1 • 정상, 재료 및 강도상의 변화는 거의 없음 (약간의 건조수축에 의한 균열)
	STEP 2 • 녹의 발생에 의한 팽창압이 콘크리트 내부에 발생하여 미세한 균열이 발생
	STEP 3 • 철근의 윗면이 팽창함 • 균열이 표면까지 연장되어 공기와 수분의 침입이 격화되어 동해 등의 다른 열화도 유발시키며 녹물이 보임
	STEP 4 • 철근 윗면의 피복이 떨어지고, 철근의 노출이 시작됨 • 철근단면적이 감소함
	STEP 5 • 철근 윗면이 거의 없어지고 철근은 공기 중에 직접 노출됨 • 내구성능은 없음

【그림 3.14】탄산화에 의한 콘크리트 성능저하

2) 탄산화 속도에 영향을 미치는 요인

탄산화 속도에 영향을 미치는 요인으로는 환경조건(대기 중의 탄산가스 농도, 온도, 습도, 마감재 등)을 주원인으로 하는 외적요인 및 콘크리트 자체의 성능·품질(함수율, 강도, 시멘트의 종류, 배합조건, 시공조건 등)을 주원인으로 하는 내적요인에 의해 복합적인 영향을 받는 것으로 알려져 있다. 대표적인 원인을 정리하면 다음과 같다.

【표 3.73】탄산화 속도에 영향을 미치는 요인

구분	영향인자	탄산화 속도
내적 요인	시멘트의 종류	• 수화반응이 느릴수록 탄산화 속도가 빠름 • 조강 포틀랜드시멘트 < 보통 포틀랜드시멘트 < 중용열 포틀랜드시멘트
	골재의 종류	• 투기성이 큰 골재일수록 탄산화 속도가 빠름
	계면활성제 종류	• 동일 물-시멘트비, 동일 슬럼프라면 탄산화 속도와 무관함
	압축강도	• 압축강도가 낮을수록 탄산화 속도가 빠름
	물-시멘트비	• 물-시멘트비가 증가하면 탄산화 속도가 빠름
	시공 정밀도	• 다짐이 불충분할수록 탄산화 속도가 빠름
	콘크리트 결함부	• 균열부위, 이음부, 손상부위 등에서 탄산화 속도가 빠름

【표 3.73】 탄산화 속도에 영향을 미치는 요인(계속)

구분	영향인자	탄산화 속도
외적 요인	온도	- 온도 상승시 탄산화 속도가 빠름 20~50 °C 사이에서는 영향이 크지 않음
	이산화탄소 농도	- 농도가 클수록 탄산화 속도가 빠름 - 탄산가스 농도 3~10% 사이에서 상승비율이 큼
	습도	상대습도 50~70% 에서 탄산화 속도가 최대
	실내, 실외	실내의 탄산화 속도가 빠름

3) 탄산화깊이의 측정

본 과업에서는 일반적으로 현장에서 간편하게 이용되는 페놀프탈레인법(페놀프탈레인은 pH 지시약의 일종으로 1% 알칼리용액)을 이용하여 콘크리트의 탄산화 진행 정도를 측정한다.

콘크리트 파단면에 1% 페놀프탈레인 용액을 도포한 후 색의 변화를 관찰하는 방법으로 강알칼리성일수록 짙은 보라색을 띠며 pH 9이하에서는 무색을 나타낸다. 탄산화 진행 깊이의 측정은 콘크리트 표면에서 발색점까지의 깊이를 버니어캘리퍼스 등으로 측정한다.

4) 탄산화를 고려한 잔존수명 예측

탄산화 속도는 경과시간(t)의 평방근에 비례하여 진행한다고 하는 $\sqrt{t}$ 법으로 표현된다. 탄산화(C)는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$C = A \times \sqrt{t}$$

여기서, C : 탄산화깊이(mm)

A : 탄산화 속도계수(mm/ $\sqrt{\text{년}}$)

t : 재령(년)

여기서 구해진 탄산화 속도계수(A)를 실제 탄산화깊이와 경과년수를 이용하여 역추적으로 구한 후 탄산화가 철근에 도달하는 시간을 계산하면 콘크리트의 탄산화에 의한 잔존수명을 예측할 수 있다.

$$\text{수명예측(년)} = (\text{철근피복} / \text{탄산화 속도계수})^2$$

$$\text{잔존수명예측(년)} = \text{수명예측년수} - \text{경과년수}$$

5) 평가기준

탄산화 상태평가 기준은 다음과 같다.

【표 3.74】 탄산화 상태평가 기준

기 준	탄산화 잔여 깊이	철근부식의 가능성
a	• 30mm이상	• 탄산화에 의한 부식발생 우려 없음
b	• 10mm이상 ~ 30mm미만	• 향후 탄산화에 의한 부식발생 가능성 있음
c	• 0mm이상 ~ 10mm미만	• 탄산화에 의한 부식발생 가능성 높음
d	• 0mm미만	• 철근부식 발생
e	-	-

라. 염화물함유량시험

1) 콘크리트 속의 염분에 대한 일반적 사항

염화물의 콘크리트 침투를 구분해 보면 일반적으로 두가지로 크게 구분할 수 있다.

하나는 이미 건립된 구조물에 해풍, 해수 및 염화물을 함유한 외부 환경조건에 의해 염화물이 침투 축적되는 경우이고, 다른 하나는 방동대책으로서 염화칼슘(CaCl_2)과 염화나트륨(NaCl)의 살포에 의해 염화물이 침투하는 경우이다.

다음은 콘크리트 제조시에 배합재료로부터 직접 콘크리트에 침투하는 경우, 특히 아직 굳지 않은 프레스 상태일 때 혼입하는 경우인데 이의 예로서는 ① 깨끗이 세척하지 않은 바다 모래의 사용, ② 경화 촉진제로서 염화칼슘(CaCl_2)의 사용, ③ 염화칼슘(CaCl_2)을 주체로 한 조강형 AE제의 사용, ④ 혼화수로서 해수의 사용 등을 들 수 있다. 이 중 미세정 바다모래에 의한 염분(염화나트륨(NaCl))을 주로 함유한 것의 혼입에 의한 것이 염해 원인의 대부분을 차지하고 있다.

콘크리트 중에 함유하는 염화물은 ① 가용성 염화물(수용성 염화물), ② 전 염화물(산 용해성 염화물)의 2종류로 분류할 수 있다. ①의 가용성 염화물로는 콘크리트에서 물에 의해 유출되는 염화물이고, ②의 전 염화물은 콘크리트를 강한 산으로 용해함으로써 유출되는 염화물이다. 가용성 염화물의 측정은 콘크리트의 세공용액 속에 용해되어 있는 유리 염화물의 양을 구하는 경우로 측정할 수 있고 유출온도 등 시험방법의 자세한 내용은 제안되고 있는 각 방법에 따라 약간 차이가 있다. 일본 콘크리트공학협회(JCI)에서는 가용성 염화물을 「경화콘크리트 중에 함유된 50℃의 온수에 녹는 염화물」이라 정의하여 측정방법을 정하고 있다.

전 염화물량과 가용성 염화물량과의 차이는 시멘트 수화물에 고정되어 있는 염화물로서 판정되어진다.

강재 위치에 대한 염화물 이온의 강재 부식발생 한계농도는 콘크리트 단위용적당 양으로서 $0.3 \sim 1.2 \text{kg/m}^3$ 정도이고 이 값은 구조물의 설치 환경조건이나 강재부식 허용량 등의 조건에 따라서 다르다. 예를 들면, 미리 염화물을 혼입한 공시체에 의한 촉진시험 등에서는 $0.3 \sim 0.6 \text{kg/m}^3$ 정도이고 실제 환경의 노출실험에서는 $1.2 \sim 2.4 \text{kg/m}^3$ 정도로 되어 있다. 촉진시험과 실제 환경에서 얻어지는 한계농도의 차이는 시험 공시체와 실제 구조물의 덮개나 물-시멘트비의 차이 그리고 촉진시험 시에 설정되는 고온환경 등 온도의 영향이라고 생각된다.

안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2017.01) 및 콘크리트 표준시방서 내구성조서편에서는 경화콘크리트의 경우 전염화물 기준으로 실제 환경의 노출실험 결과 하한치인 1.2kg/m^3 을 강재 부식발생 한계농도로서 정하고 있다. 비록, 부식환경에 따른 전염화물량이 1.2kg/m^3 를 넘더라도 부식이 발생하지 않을 가능성이 있지만 잠재적으로 부식 가능성이 높을 것으로 평가되므로 부식방지를 위한 조치가 검토되어야 할 것이다.

2) 평가기준

① 국내 콘크리트 표준시방서 기준

굳지않은 콘크리트의 경우는 철근의 부식을 방지하기 위하여 0.3kg/m^3 이하로 규정하며, 책임기술자의 승인이 있는 경우 0.6kg/m^3 까지 허용

② 콘크리트 구조설계기준(2007년)

【표 3.75】 염화물 평가기준(콘크리트 구조설계기준(2007))

부재의 종류	최대 수용성 염소이온(Cl^-), 시멘트의 중량에 대한 비(%)
프리스트레스트 콘크리트	0.06
염화물에 노출된 철근콘크리트	0.15
건조상태 또는 습기로부터 차단된 철근콘크리트	1.00
기타 철근콘크리트	0.30

③ 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010. 12)

【표 3.76】 염화물 상태평가 기준(안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2010.12))

기 준	전염화물 이온량(kg/m^3)	철근부식의 가능성
a	• 염화물 $< 0.3 \text{kg/m}^3$	• 염화물에 의한 부식이 발생할 우려 없음
b	• $0.3 \text{kg/m}^3 < \text{염화물} \leq 1.2 \text{kg/m}^3$	• 염화물이 함유되어 있으나, 부식발생 가능성 낮음
c	• $1.2 \text{kg/m}^3 < \text{염화물} \leq 2.5 \text{kg/m}^3$	• 향후 염화물에 의한 부식발생 가능성 높음
d	• 염화물 $\geq 2.5 \text{kg/m}^3$	• 철근 부식발생
e	-	-


마. 균열깊이 조사

콘크리트 표면의 균열깊이는 일반적으로 T_c-T_0 법으로 구한다.

T_c-T_0 법은 콘크리트 부재의 균열부와 건전부에서 아래 그림과 같이 각각 측정하고, 양자의 데이터 비교에 의해 균열깊이를 산출하는 것이다. 본 방법에서는 균열부분을 중심으로 하여 송신탐촉자와 수신탐촉자를 등간격으로 배치한다. 송신탐촉자(T)로부터 발신된 종파초음파가 그림 중의 점선과 같이 콘크리트 내를 전파하고 균열 선단부를 경유해서 수신탐촉자(R)에 도달하기까지의 시간 T_c 를 구한다.

비교용으로서 같은 콘크리트 부재에서 균열이 없는 부분을 대상으로 송신탐촉자와 수신탐촉자의 거리 L 과 초음파가 전파하는 시간 T_0 를 구해 다음 식을 적용하여 균열깊이를 구한다. 본 과업에서는 $X=10\text{cm}$ 를 적용하였다.

$$d = \frac{L}{2} \sqrt{\frac{(T_c^2)}{(T_0^2)} - 1}$$

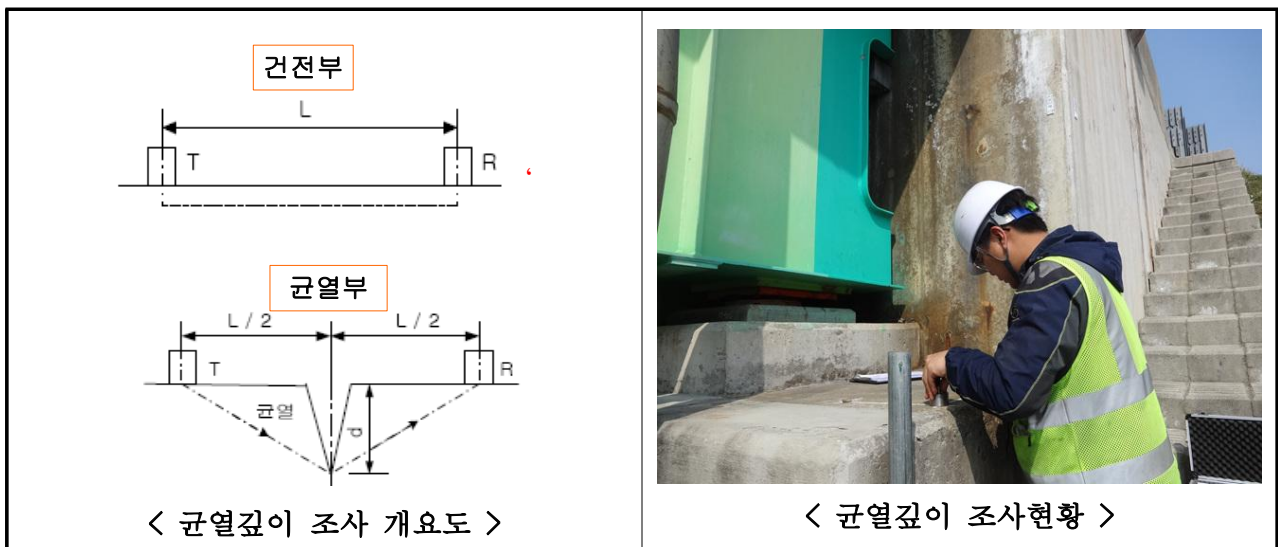

【그림 3.15】 T_c-T_0 법에 의한 탐촉자 배치 및 균열깊이 측정방법

3.4.3 시험결과 및 분석

3.4.3.1 천안방향

1) 콘크리트 강도시험


검상천교의 콘크리트 비파괴강도시험은 상·하부구조에서 반발경도시험 7개소(상부구조:3개소, 하부구조:4개소) 및 초음파전달속도시험 7개소(상부구조:3개소, 하부구조:4개소)를 실시하였으며, 검토결과는 다음과 같다.

① 비파괴강도 시험결과

- 검토결과, 설계기준 대비 평균 천안방향 상부구조 : 114.8~116.7%, 하부구조 : 110.4~117.5%로 반발경도법에 의한 비파괴 추정강도는 모두 설계기준강도를 상회하는 양호한 것으로 측정되었다.
- 따라서, 금회 시험을 실시한 검상천교 상부구조 및 하부구조에 대한 콘크리트 강도는 공용연수 경과에 따른 강도 저하는 없는 것으로 판단된다.

【표 3.77】 상부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과


시험위치	비파괴시험		반발경도법 (MPa)		초음파속도법 (MPa)		반발경도법 평균	초음파속도법 평균	설계기준강도 (MPa)
	반발경도 (R_o)	초음파속도 (V_d)	식①	식②	식③	식④			
상부구조	S1 캔틸레버	57.50	4.327	30.7	29.8	31.8	30.4	30.3	27.0
	S2 캔틸레버	56.70	4.370	32.3	30.8	32.2	31.3	31.6	
	S3 캔틸레버	58.60	4.359	31.9	30.5	32.1	31.1	31.2	
	평균			31.6	30.4	32.0	30.9	31.0	
	표준편차			0.83	0.51	0.21	0.47	0.67	
	변동계수			2.63	1.68	0.66	1.52	2.15	

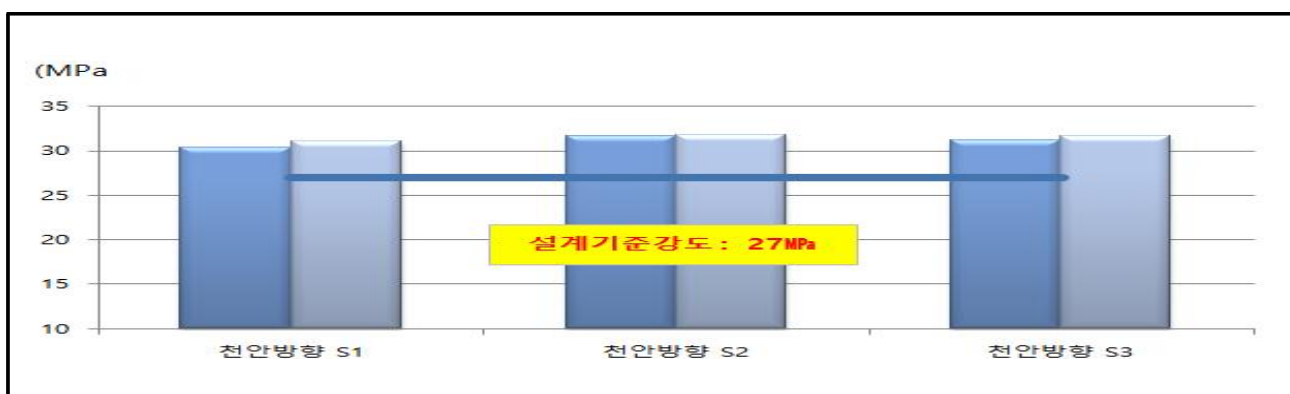

【그림 3.16】 상부구조 평균압축강도 추정결과

【표 3.78】하부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과

시험위치		비파괴시험		반발경도법 (MPa)		초음파속도법 (MPa)		반발 경도법 평균	초음파 속도법 평균	설계 기준 강도 (MPa)
		반발경도 (R_o)	초음파속도 (V_d)	식①	식②	식③	식④			
하 부 구 조	A1 벽체	45.80	4.095	25.3	26.8	29.5	25.5	26.1	27.5	24.0
	A2 벽체	46.05	4.130	25.1	26.7	29.8	26.3	25.9	28.1	
	P1 기둥부	47.23	4.167	26.4	27.5	30.2	27.0	27.0	28.6	
	P2 코핑부	46.89	4.163	26.2	27.3	30.1	27.0	26.8	28.6	
	평 균			25.8	27.1	29.9	26.5	26.5	28.2	
	표준편차			0.65	0.39	0.32	0.71	0.52	0.52	
	변동계수			2.52	1.44	1.07	2.68	1.98	1.88	

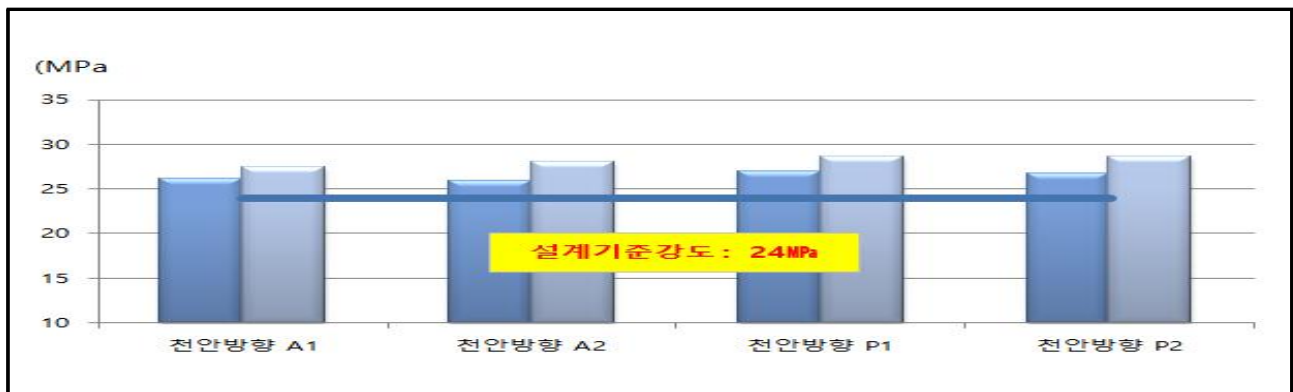

【그림 3.17】하부구조 평균압축강도 추정결과

【표 3.79】비파괴강도 시험결과 분석

구 분	시험방법	평균강도(A)	설계기준강도(B)	A/B×100(%)
상부 구조	반발경도법	30.3~31.1	27.0	112.2~115.2
	초음파속도법	31.1~31.8		115.2~117.8
하부 구조	반발경도법	25.9~27.0	24.0	108.0~112.5
	초음파속도법	27.5~28.6		114.6~119.2

② 기 진단결과와의 비교·분석

【표 3.80】기 진단결과와의 시험결과 비교·분석

구 분	시험방법	2013년 정밀안전진단	2018년 정밀안전진단
상부구조	반발경도법	27.5	30.3~31.1
	초음파속도법	27.4	31.1~31.8
하부구조	반발경도법	24.7	25.9~27.0
	초음파속도법	24.7	27.5~28.6

3) 철근탐사시험

철근탐사기(RC-Radar)를 이용한 철근탐사시험은 총 7개소(상부구조 3개소, 하부구조 4개소)에서 실시하였으며, 철근탐사시험 결과, 측정된 배근간격 및 피복두께는 미소한 차이는 있으나 전반적으로 설계도면에 준하여 시공된 것으로 확인되었다.


① 철근탐사 시험결과

【표 3.81】 상부구조 철근탐사 시험결과

시험위치		철근종류	측정치(mm)		설계치(mm)		비 고
			배근간격	피복두께	배근간격	피복두께	
상부 구조	S1 캔틸레버	주철근	133	82	150	40	양호
		배력철근	255	44	250	40	양호
	S2 캔틸레버	주철근	134	58	150	40	양호
		배력철근	254	33	250	40	양호
	S3 캔틸레버	주철근	125	98	150	40	양호
		배력철근	257	47	250	40	양호

평면도


S = 1 : 50

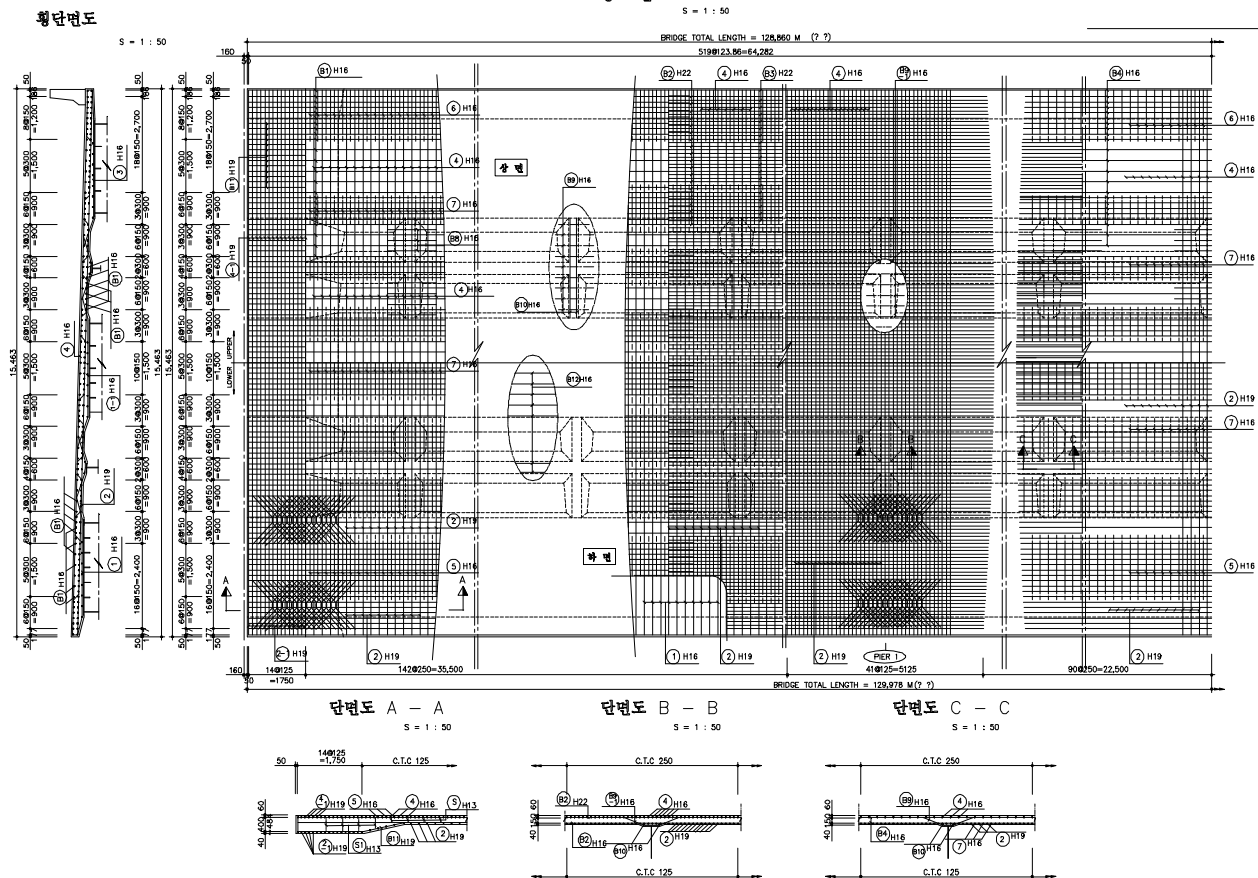

【표 3.82】 하부구조 철근탐사 시험결과

시험위치	철근종류	측정치(mm)		설계치(mm)		비 고
		배근간격	피복두께	배근간격	피복두께	
하부 구조	A1 흉벽	수직철근	146	91	150	양호
		수평철근	186	93	200	양호
	A2 벽체	수직철근	166	104	150	양호
		수평철근	202	93	200	양호
	P1 기둥부	수직철근	112	100	100	양호
		수평철근	303	70	300	양호
	P2 기둥부	수직철근	114	77	100	양호
		수평철근	302	64	300	양호

천안~논산간 고속도로(천안~논산간) 건설공사
제 4 공구 : 공구 - 이인

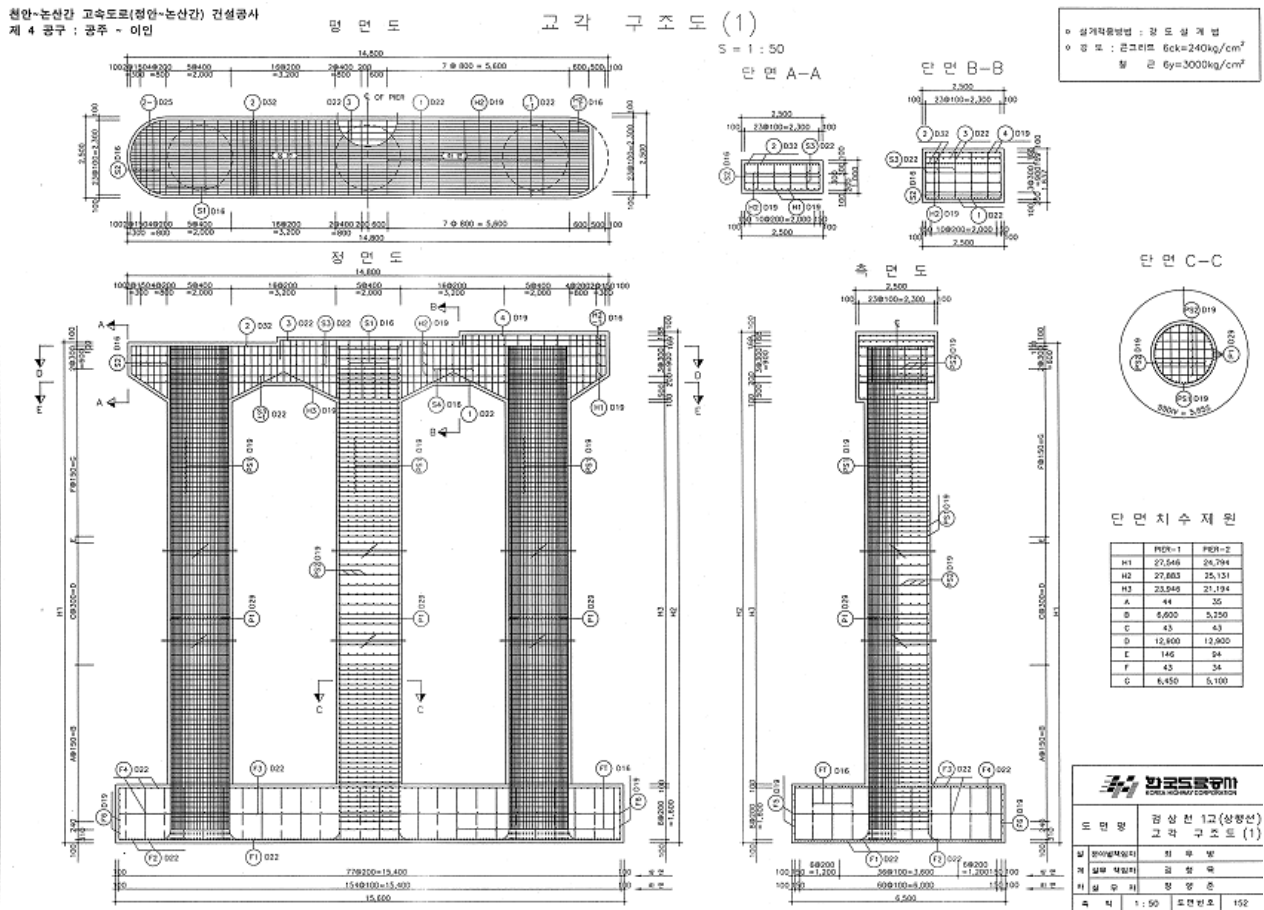

② 기 진단결과와의 비교

【표 3.83】 기 진단결과와의 시험결과 비교·분석

구 분	2013년 정밀안전진단		2018년 정밀안전진단	
	배근간격	피복두께	배근간격	피복두께
상부구조	98~270	45~85	125~257	33~96
하부구조	98~300	90~140	112~303	64~104


4) 탄산화 깊이 측정

탄산화 깊이 측정은 총 4개소(천안방향 상부구조 1개소, 하부구조 3개소)에서 실시하였다. 실측한 최소 피복두께와 탄산화 깊이를 비교한 결과, 탄산화에 의해 철근부식 우려가 적은 “a등급”으로 평가되었다.

① 탄산화 깊이 측정결과

【표 3.84】 탄산화 깊이 측정결과 및 평가

시험위치		탄산화 깊이 (mm)	실측 피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가 등급	비 고
상부 구조	S3 캔틸레버	10.5	47.0	36.5	2.55	100년이상	a	양호
	A2 벽체	8.0	93.0	85.0	1.94	100년이상	a	양호
하부 구조	P1 기둥부	9.5	70.0	60.5	2.30	100년이상	a	양호
	P2 기둥부	10.0	64.0	54.0	2.43	100년이상	a	양호

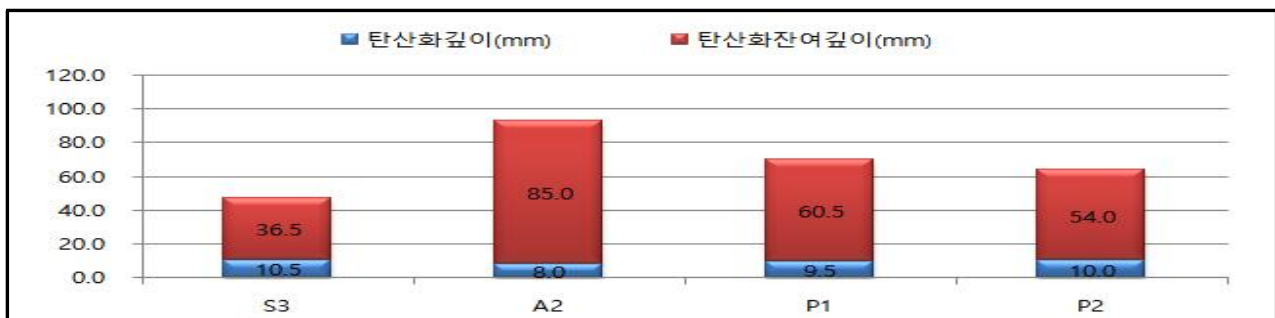

【그림 3.18】 탄산화 깊이 측정결과

② 기 진단결과와의 비교

【표 3.85】 기 진단결과와의 시험결과 비교·분석

구 분	2013년 정밀안전진단 잔여깊이(mm)	2018년 정밀안전진단 잔여깊이(mm)
상부구조	40.0~45.0	36.5
하부구조	92.0~95.0	54.0~85.0


4) 염화물함유량 시험

염화물함유량 시험은 총 3개소(상부구조 2개소, 하부구조 1개소)에서 깊이별 시험을 실시하였으며, 그 결과 건전부 구간에서 a등급으로 평가되었다.

【표 3.86】 염화물 함유량 시험결과 및 평가

시험위치		실측 피복두께 (mm)	염화물 함유량		평가 결과	비 고
			Cl ⁻ (%)	Cl ⁻ (kg/m³)		
상부 구조	S1 캔틸레버하면 (건전부)	44	0.0033	0.0747	a	
	S3 캔틸레버하면 (건전부)	47	0.0108	0.2444	a	
하부 구조	P1 기둥부 (건전부)	70	0.0027	0.0611	a	

※ 콘크리트 환산 염화물 함유량(kg/m³) = 전 염화물 함유량(Cl⁻)% / 100 × 콘크리트 단위중량(2,263kg/m³)

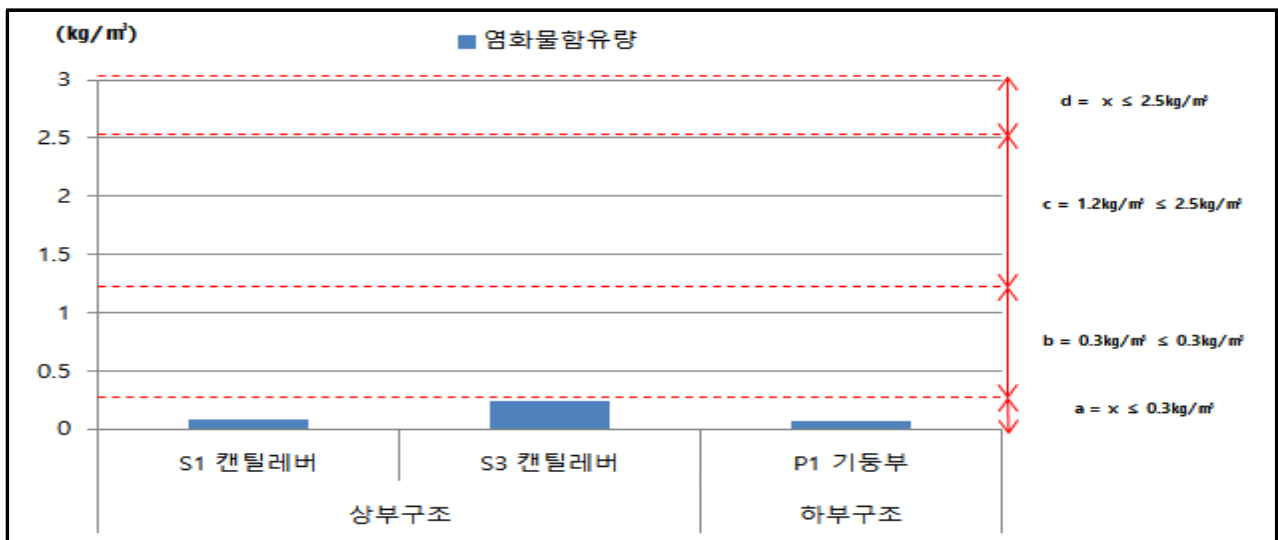

【그림 3.19】 염화물시험 측정결과

② 기 진단결과와의 비교

【표 3.87】 기 진단결과와의 시험결과 비교·분석

구 분	2013년 정밀안전진단 Cl ⁻ (kg/m ³)	2018년 정밀안전진단 Cl ⁻ (kg/m ³)
상부구조	0.091	0.0747~0.2444
하부구조	0.136~0.181	0.0611

5) 균열깊이 측정결과

균열깊이측정을 위해 현장외관조사 시 확인된 폭 0.3mm이상 균열을 선정하였으며, 초음파 속도를 이용하여 균열깊이 측정을 실시하였다.

균열깊이 측정결과, 폭 0.3mm이상 균열의 균열깊이가 철근피복두께를 초과하는 것으로 분석되었다. 이에 콘크리트의 우수가 유입되어 철근부식, 박리, 박락 등의 발생우려가 존재하므로 주입보수 등의 조치가 필요하다.

【표 3.88】 균열깊이 조사결과

시험위치		균열폭 (mm)	초음파 전달시간 ($\times 10^{-6}$ sec)		균열깊이 (mm)	피복두께 (mm)	비 고
			건전부 (To)	균열부 (Tc)			
하부구조	A1 벽체	0.4	72.2	99.7	143	91	

3.4.3.2 논산방향

1) 콘크리트 강도시험


검상천교의 콘크리트 비파괴강도시험은 상·하부구조에서 반발경도시험 7개소(상부구조:3개소, 하부구조:4개소) 및 초음파전달속도시험 7개소(상부구조:3개소, 하부구조:4개소)를 실시하였으며, 검토결과와 다음과 같다.

① 비파괴강도 시험결과

- 검토결과, 설계기준 대비 평균 상부구조 : 114.8~116.7%, 하부구조 : 110.0~117.5%로 반발경도법에 의한 비파괴 추정강도는 모두 설계기준강도를 상회하는 양호한 것으로 측정되었다.
- 따라서, 금회 시험을 실시한 검상천교 상부구조 및 하부구조에 대한 콘크리트 강도는 공용연수 경과에 따른 강도 저하는 없는 것으로 판단된다.

【표 3.89】 상부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과

시험위치	비파괴시험		반발경도법 (MPa)		초음파속도법 (MPa)		반발 경도법 평균	초음파 속도법 평균	설계 기준 강도 (MPa)
	반발경도 (R_o)	초음파속도 (V_d)	식①	식②	식③	식④			
상 부 구 조	S1 캔틸레버	57.50	4.341	30.7	29.8	31.9	30.7	30.3	27.0
	S2 캔틸레버	56.70	4.371	32.3	30.8	32.2	31.3	31.6	
	S3 캔틸레버	58.60	4.335	31.9	30.5	31.9	30.6	31.2	
	평 균			31.6	30.4	32.0	30.9	31.0	
	표준편차			0.83	0.51	0.17	0.38	0.67	
	변동계수			2.63	1.68	0.53	1.23	2.15	

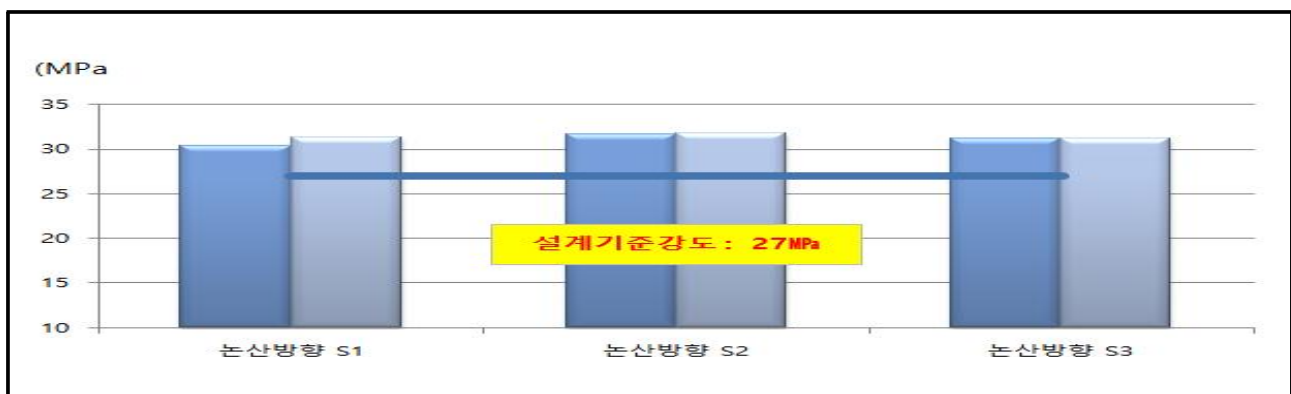

【그림 3.20】 상부구조 평균압축강도 추정결과

【표 3.90】하부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과

시험위치	비파괴시험		반발경도법 (MPa)		초음파속도법 (MPa)		반발경도법 평균	초음파속도법 평균	설계기준강도 (MPa)
	반발경도 (R_o)	초음파속도 (V_d)	식①	식②	식③	식④			
하부구조	A1 벽체	45.52	4.086	25.1	26.7	29.4	25.3	25.9	27.4
	A2 벽체	45.82	4.158	25.3	26.8	30.1	26.8	26.1	28.5
	P1 기둥부	46.90	4.161	26.2	27.3	30.1	26.9	26.8	28.5
	P2 코핑부	46.78	4.162	26.1	27.3	30.1	26.9	26.7	28.5
	평균			25.7	27.0	29.9	26.5	26.4	28.2
	표준편차			0.56	0.32	0.35	0.79	0.44	0.57
	변동계수			2.18	1.19	1.17	2.98	1.69	2.08



【그림 3.21】하부구조 평균압축강도 추정결과

【표 3.91】비파괴강도 시험결과 분석

구 분	시험방법	평균강도(A)	설계기준강도(B)	A/B×100(%)
상부구조	반발경도법	30.3~31.6	27.0	112.2~117.0
	초음파속도법	31.3~31.8		115.9~117.8
하부구조	반발경도법	25.9~26.8	24.0	107.9~112.1
	초음파속도법	27.4~28.5		114.2~118.8

② 기 진단결과와의 비교·분석

【표 3.92】기 진단결과와의 시험결과 비교·분석

구 분	시험방법	2013년 정밀안전진단	2018년 정밀안전진단
상부구조	반발경도법	27.5	30.3~31.6
	초음파속도법	27.4	31.3~31.8
하부구조	반발경도법	25.5	25.9~26.8
	초음파속도법	25.2	27.4~28.5


3) 철근탐사시험

철근탐사기(RC-Radar)를 이용한 철근탐사시험은 총 7개소(상부구조 3개소, 하부구조 4개소)에서 실시하였으며, 철근탐사시험 결과, 측정된 배근간격 및 피복두께는 미소한 차이는 있으나 전반적으로 설계도면에 준하여 시공된 것으로 확인되었다.

① 철근탐사 시험결과

【표 3.93】 상부구조 철근탐사 시험결과


시험위치		철근종류	측정치(mm)		설계치(mm)		비 고
			배근간격	피복두께	배근간격	피복두께	
상부 구조	S1 캔틸레버	주철근	133	84	150	40	양호
		배력철근	250	49	250	40	양호
	S2 캔틸레버	주철근	136	96	150	40	양호
		배력철근	243	36	250	40	양호
	S3 캔틸레버	주철근	98	70	100	40	양호
		배력철근	257	47	250	40	양호

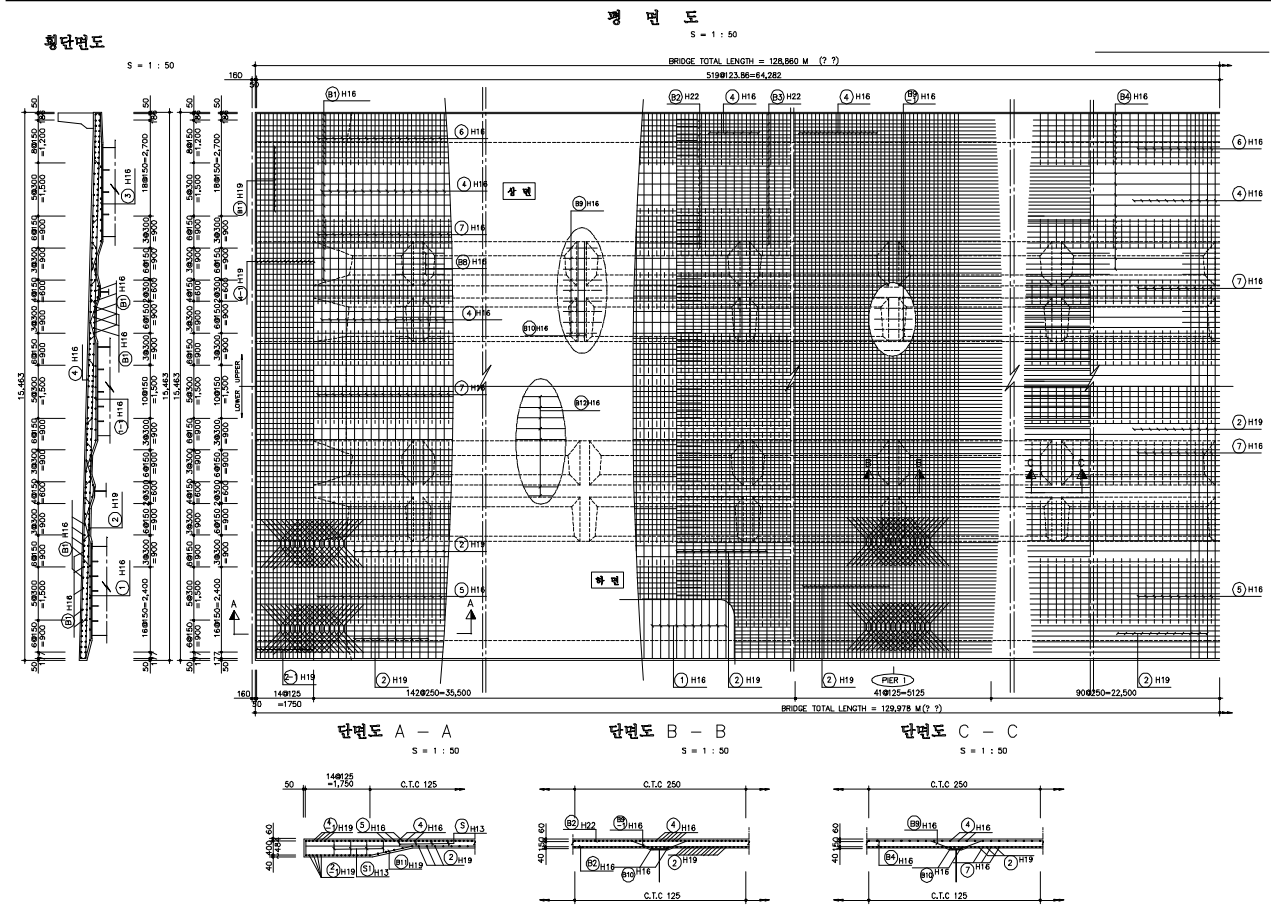

【표 3.94】하부구조 철근탐사 시험결과

시험위치		철근종류	측정치(mm)		설계치(mm)		비 고
			배근간격	피복두께	배근간격	피복두께	
하부 구조	A1 홍벽	수직철근	140	96	150	100	양호
		수평철근	189	93	200	100	양호
	A2 벽체	수직철근	167	93	150	100	양호
		수평철근	198	93	200	100	양호
	P1 기둥부	수직철근	115	93	100	100	양호
		수평철근	296	79	300	100	양호
	P2 기둥부	수직철근	112	91	100	100	양호
		수평철근	305	79	300	100	양호

천안~논산간 고속도로(정안~논산간) 건설공사
제 4 공구 : 공주 - 이면

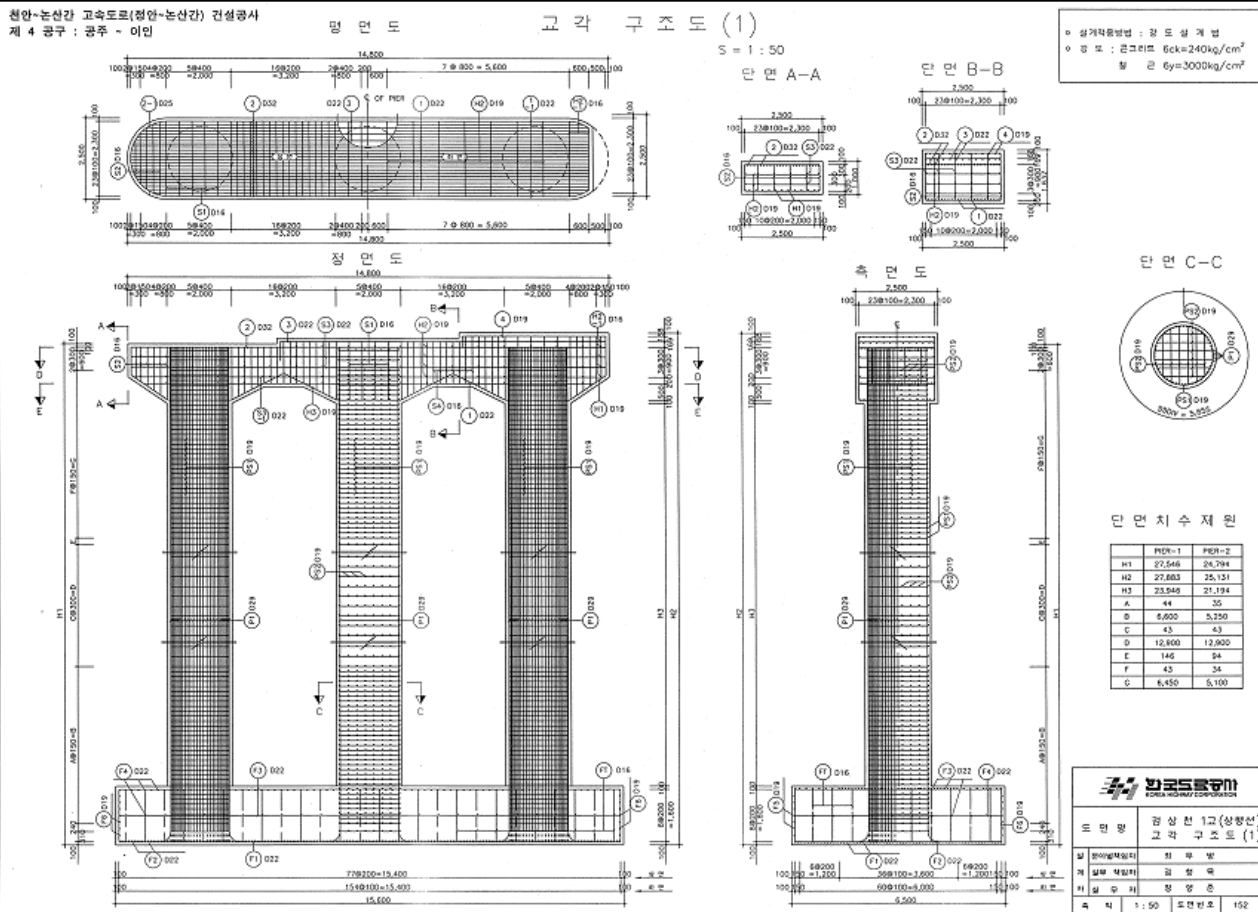

② 기 진단결과와의 비교

【표 3.95】기 진단결과와의 시험결과 비교·분석

구 분	2013년 정밀안전진단		2018년 정밀안전진단	
	배근간격	피복두께	배근간격	피복두께
상부구조	98~280	45~80	98~257	36~96
하부구조	98~310	75~141	112~305	79~96


4) 탄산화 깊이 측정

탄산화 깊이 측정은 총 4개소(상부구조 3개소, 하부구조 1개소)에서 실시하였다. 실측한 최소 피복두께와 탄산화 깊이를 비교한 결과, 탄산화에 의해 철근부식 우려가 적은 “a등급”으로 평가되었다.

① 탄산화 깊이 측정결과

【표 3.96】 탄산화 깊이 측정결과 및 평가

시험위치		탄산화 깊이 (mm)	실측 피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가 등급	비 고
상부 구조	S1 캔틸레버	10.0	49.0	39.0	2.43	100년이상	a	양호
	S2 캔틸레버	6.0	36.0	30.0	1.58	100년이상	a	양호
	S3 캔틸레버	9.5	47.0	37.5	2.30	100년이상	a	양호
하부 구조	P2 기둥부	11.5	93.0	81.5	2.79	100년이상	a	양호

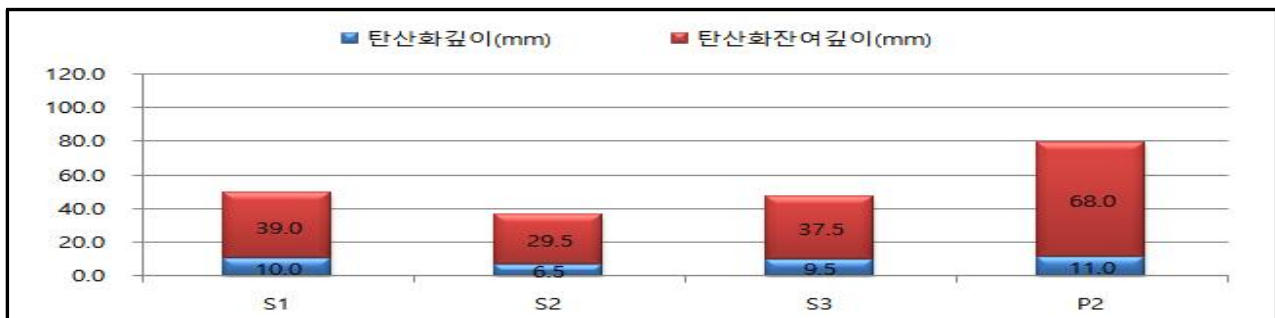

【그림 3.22】 탄산화 깊이 측정결과

② 기 진단결과와의 비교

【표 3.97】 기 진단결과와의 시험결과 비교·분석

구 분	2013년 정밀안전진단 잔여깊이(mm)	2018년 정밀안전진단 잔여깊이(mm)
상부구조	34.0~48.0	30.0~39.0
하부구조	69.0~97.0	81.5


4) 염화물함유량 시험

염화물함유량 시험은 총 3개소(상부구조 2개소, 하부구조 1개소)에서 깊이별 시험을 실시하였으며, 그 결과 건전부 구간에서 a등급으로 평가되었다.

【표 3.98】 염화물 함유량 시험결과 및 평가

시험위치	실측 피복두께 (mm)	염화물 함유량		평가 결과	비 고
		Cl ⁻ (%)	Cl ⁻ (kg/m ³)		
상부 구조	S1 캔틸레버하면 (건전부)	49	0.0127	0.2874	a
	S2 캔틸레버하면 (건전부)	36	0.0124	0.2806	a
하부 구조	P2 기둥부 (건전부)	79	0.0051	0.1154	a

※ 콘크리트 환산 염화물 함유량(kg/m³) = 전 염화물 함유량(Cl⁻%) / 100 × 콘크리트 단위중량(2,263kg/m³)

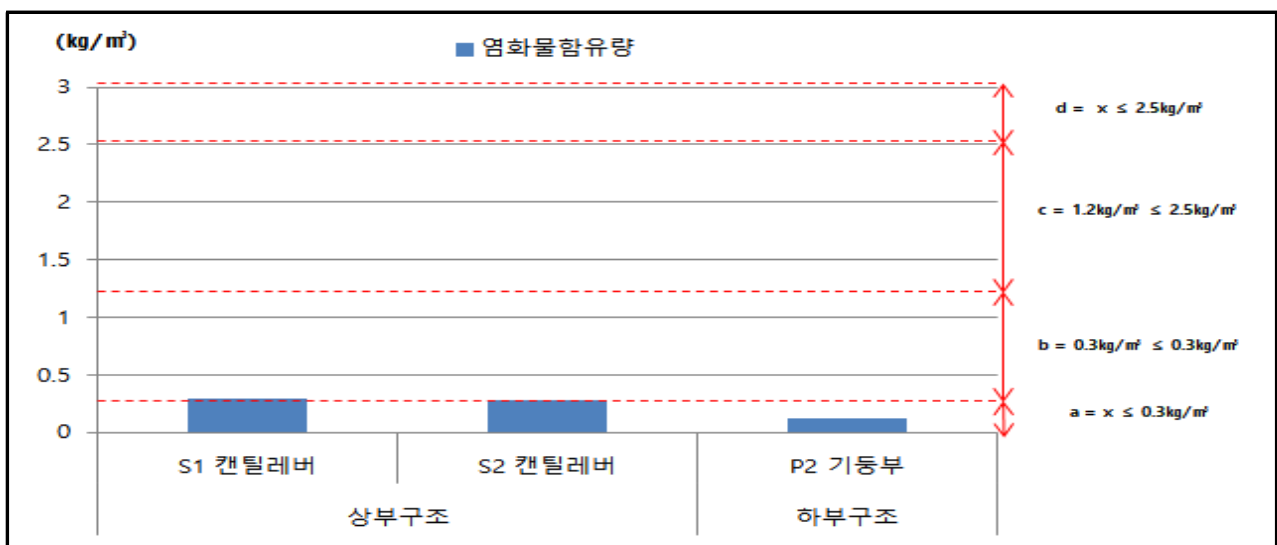

【그림 3.23】 염화물시험 측정결과

② 기 진단결과와의 시험결과 비교·분석

【표 3.99】 기 진단결과와의 시험결과 비교·분석

구 분	2013년 정밀안전진단 Cl ⁻ (kg/m ³)	2018년 정밀안전진단 Cl ⁻ (kg/m ³)
상부구조	0.136~0.181	0.2806~0.2874
하부구조	0.113	0.1154

5) 균열깊이 측정결과

열깊이측정을 위해 현장외관조사 시 확인된 폭 0.3mm미만 균열을 선정하였으며, 초음파속도를 이용하여 균열깊이 측정을 실시하였다.

균열깊이 측정결과, 폭 0.3mm미만 균열의 균열깊이가 철근피복두께를 초과하지 않는 것으로 분석되었다. 이에 콘크리트 내구성 저하 방지를 위해 폭 0.3mm미만 균열에 대해서는 표면처리를 실시하는 것이 적절하다고 판단된다.

【표 3.100】 균열깊이 조사결과

시험위치		균열폭 (mm)	초음파 전달시간 ($\times 10^{-6}$ sec)		균열깊이 (mm)	피복두께 (mm)	비 고
			건전부 (To)	균열부 (Tc)			
하부구조	A1 벽체	0.2	73.0	76.1	44	93	

3.5 강재 내구성 조사

3.5.1 개 요

가. 개 요

공용 중 교량에 있어서 강재 비파괴조사는 강구조의 주요 부재에 대한 제작상태 및 결함의 분포 현황을 조사하고, 그 결과를 분석하여 교량 전체의 내구성평가에 요구되는 기초자료를 제공하기 위하여 실시한다.

나. 조사 현황 및 위치

1) 조사 현황 및 선정사유

본 과업에서 강재 비파괴조사를 위해 초음파탐상시험(UT), 도막두께 측정을 실시하였다.

본 교량의 초음파탐상시험은 강재 비파괴시험에 앞서 강재 용접부에 대한 외관조사 결과를 토대로 용접결함 및 결함 의심부위가 없는 경우 타부위에 비해 구조적 취약부위인 맞대기용접부에 대해서 시험을 실시하도록 되어 있다.(과업지시서와 『안전점검 및 정밀안전진단 세부지침_교량편(2017.01, 국토교통부/한국시설안전공단)』 참조)

검상천교는 약 15년 정도의 공용기간이 경과한 상태로 현재 강재 용접부에 문제가 될 만한 용접결함이 없는 양호한 상태로 조사되어 상기 언급한 과업지시서 및 세부지침에 따라 책임기술자의 판단 하에 필렛용접구간의 시험은 실시하지 않았으며, 인장 및 교번구간의 하부플랜지 맞대기이음부에 대해서 초음파탐상시험을 실시하였다.

【표 3.101】 강재 비파괴시험 현황

조사위치		초음파탐상시험	도막두께측정	비고
S1	G1	2	3	
	G2	2	3	
	G3	2	3	
	G4	2	3	
	G5	2	3	
	G6	2	3	
S2	G1	2	3	
	G2	2	3	
	G3	2	3	
	G4	2	3	
	G5	2	3	
	G6	2	3	

【표 3.101】강재 비파괴시험 현황(계속)

조사위치	초음파탐상시험	도막두께측정	비고
S3	G1	2	3
	G2	2	3
	G3	2	3
	G4	2	3
	G5	2	3
	G6	2	3
합 계	36	54	
세부지침 기준수량	36	-	


※ 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침 상 기준수량(강재 초음파탐상시험) : 2개소/경간별 거더(맞대기 용접부)

2) 조사 사진



【사진 3.47】강재 내구성조사 전경

3) 강재 내구성조사 위치도

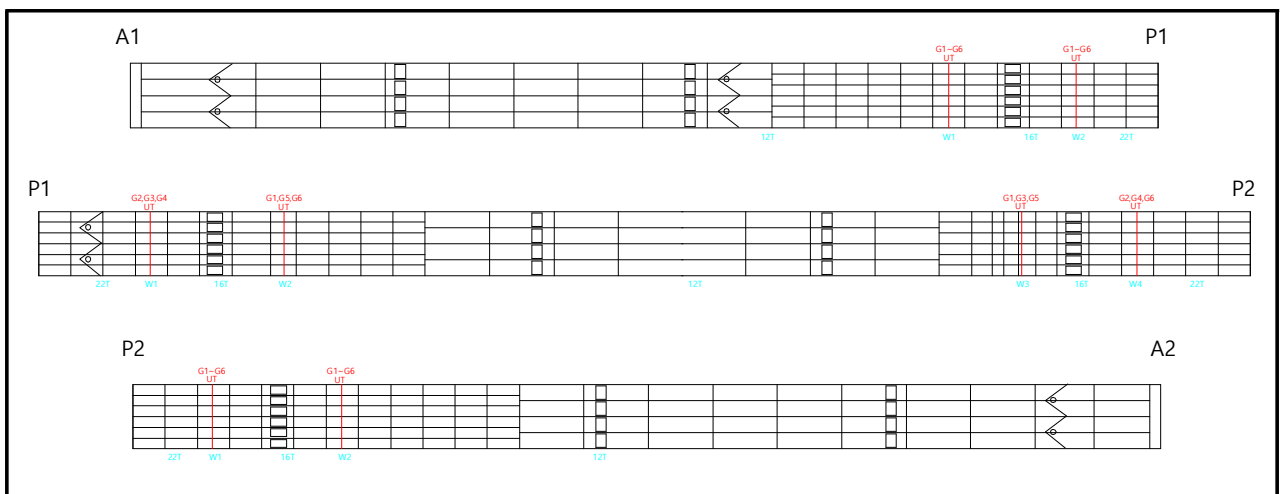

【그림 3.24】강재 내구성조사 위치도

3.5.2 시험내용 및 평가기준

가. 초음파탐상시험(UT : Ultrasonic Testing)


1) 개 요

가청 주파수 이상의 주파수를 갖는 초음파(20,000Hz이상)를 시험체 내에 전달하여 초음파 진행경로 상에 존재하는 결함부로부터 반사하는 초음파 신호를 수신하여 탐상기 CRT 스크린 상에서 에코파형을 확인함으로써 결함의 존재 여부 및 결함 정보를 알아내는 검사방법이다.

초음파의 종류는 크게 수직법과 사각법으로 대별되며, 수직법은 탐촉자를 시험체에 접촉하여 시험체에 수직으로 초음파를 전파시켜 검사하는 방법으로 통상적으로 판재 및 봉재, 주·단강품 결함 검사와 부재의 부식두께 측정 등에 이용되며, 사각법은 시험체에 임의의 일정각으로 초음파를 전파시켜 검사하는 방법으로 주로 강구조물 용접부 검사에 적용된다.

2) 방법(사각법)

일반적으로 강교 용접부의 사각탐상에서는 주로 용접부 내부에 존재하는 기공, 슬래그, 용합불량, 용입부족 등의 결함과 균열에 대한 조사가 실시되고 있으며, 각각의 결함부로부터 반사한 에코파형의 펄스형태(펄스폭&높이), 반사체(결함)까지의 진행거리, 초음파 입사각도, 에코의 반사패턴 등을 종합적으로 분석하여 결함의 입체적인 위치를 산출하고 결함 종류 및 길이 등을 측정한다.

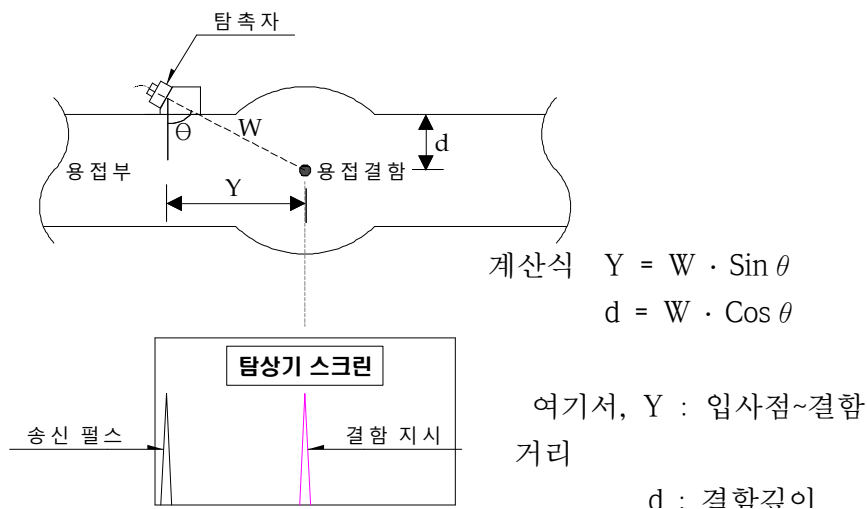

【그림 3.25】 초음파탐상(사각법)시험 개요도

3) 특 성

- ① 시험체가 두꺼워도 검사가 가능하다.
- ② 불연속의 위치를 정확히 알 수 있다.
- ③ 검사 결과를 바로 알 수 있다.
- ④ 균열 등의 면상 결함의 검출에는 방사선투과검사보다 유리하다.
- ⑤ 시험체 한면에서의 탐상이 가능하다.
- ⑥ 결함의 종류 및 형상, 크기를 식별하기 어렵다.
- ⑦ 금속 조직의 영향을 많이 받는다.
- ⑧ 검사자의 기량에 의해 검사 결과가 영향을 받는다.
- ⑨ 검사 결과의 기록 보존이 어렵다.

4) 평가기준

초음파탐상검사 방법 및 결함지시에 대한 등급 분류는 아래 표와 같다.

【표 3.102】 결함의 등급 분류

영역 판두께(mm) 등급	M검출 레벨은 Ⅲ L검출 레벨은 Ⅱ와 Ⅲ			Ⅳ		
	18 이하	18 초과 ~ 60 이하	60 초과	18 이하	18 초과 ~ 60 이하	60 초과
1급	6mm 이하	t/3 이하	20mm 이하	4mm 이하	t/4 이하	15mm 이하
2급	9mm 이하	t/2 이하	30mm 이하	6mm 이하	t/3 이하	20mm 이하
3급	18mm 이하	t 이하	60mm 이하	9mm 이하	t/2 이하	30mm 이하
4급	3급을 초과하는 것					

※ 강도로교 용접 및 도장요령(1998, 건설교통부) 참조

※ 콘크리트 및 강재 비파괴시험 매뉴얼(2006. 12, 한국시설안전기술공단) 참조

5) 판정기준

강도로교 용접 및 도장요령(1998, 건설교통부)에 의거하여 합·부를 판정하였다.

【표 3.103】 용접부 결함의 합·부 판정기준

검 사 부 위	합 격 기 준	비 고
인장 및 교번하중이 작용하는 부재의 용접부	2급 이상	KS-B-0896
압축 및 전단응력이 작용하는 부재의 용접부	3급 이상	

나. 강재 도막두께 측정(Dry Film Thickness Measurement)


1) 개 요

강재에 있어서 도장의 상태 및 도막의 두께는 구조물의 내구성능을 판단하는 기준이 된다. 도막두께의 부족은 강재의 부식을 촉진시키고 결과적으로 내구성능을 저하시키는 요인으로 작용한다. 본 측정은 강재 거더의 도막두께를 측정하여 현재의 도장상태를 확인하고 내구성능의 저하 여부를 판단하고자 실시하였다.


측정은 강박스 거더의 내부와 외부로 구분하였으며, 한 개소당 3회씩 측정하여 평균값을 도막두께로 취하였다.

2) 측정원리

도막두께 측정은 전자석 또는 영구자석을 이용하여 피검체(자성체)에 도포된 도막의 두께를 측정하는 검사 방법으로 페인트 도막 및 기타 코팅에 적용된다. 도막두께의 측정 원리는 다음과 같다.

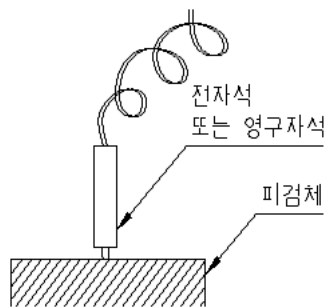

【그림 3.26】 Gauge 영점조정

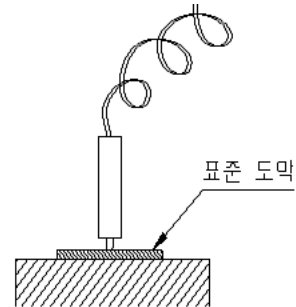

【그림 3.27】 Gauge 초기화(Calibration)

상기 그림과 같이 도막이 도포되지 않은 피검체(자성체)에 전자석 또는 영구자석을 접촉시켜 지시계의 눈금을 영점(Zero) 조정한다. 영점 조정 후 확인하고자 하는 두께와 유사한 표준도막을 이용하여 각 도막의 두께에 따른 자력차를 이용하여 검사하는 방법이다.

도막두께를 교정한 후 측정 부위에 접촉시켜 전자석 또는 영구자석의 자력차를 수치로 나타내어 측정 부위의 도막두께를 확인한다.

3) 평가기준

본 교량의 강재도장은 도로교 표준시방서의 시공 및 유지 관리편의 규정과 강구조물의 방청 도장공사 시방('96. 6. 한국도로공사)에 따라 시공된 것으로 확인되었다.

따라서 금회 진단시 평가는 준공당시 시방기준과 현 시방기준인 『도로교 표준시방서 (2013)』의 일반환경용 중박식 도장)기준을 비교·평가하였으며, 그 내용은 다음과 같다.

【표 3.104】일반환경용 중방식 도장(공사시방서)








도장부위	표면처리	도장순서	도료형태	건조도막 두께(μm)
거더 외부	준 나금속블라스트 세정(SA 2.5)	1차	무기질계 도료	50
		2차	염화고무계 중도	60
		3차	염화고무계 상도	30
		4차	염화고무계 상도	30
		계		170
거더 내부	준 나금속블라스트 세정(SA 2.5)	1차	무기질계 도료	100~150
		계		150

【표 3.105】일반환경용 중방식 도장(현 시방기준)

구 분	도장 계열	공 정	현 시방기준		도장 횟수
			도료명칭 또는 방법	도막두께(μm)	
교 량 외 부	GEB	1차 표면처리	SSPC - SP10		
		샙 프라이머	무기질 아연말 샙프라이머	20	1
		2차 표면처리	SSPC - SP10		
		공장 도장	제1층 무기질 아연말도료	75	1
			제2층 미스트 코트	80	1
			제3층 고고분형 에폭시계 도료		1
		공장/ 현장도장	제4층 우레탄계 도료	30	1
			제5층 우레탄계 도료	30	1
		계		215	
교 량 내 부	GIB	1차 표면처리	SSPC - SP10		
		샙 프라이머	무기질 아연말 샙프라이머	20	1
		2차 표면처리	SSPC - SP10		
		공장 도장	제1층 무기질 아연말도료	75	1
			제2층 미스트 코트	100	1
			제3층 고고분형 에폭시계 도료		1
		계		175	

3.5.3 용접부에 발생하는 대표적인 결함

    【표 3.106】 용접부에 발생하는 대표적인 결함

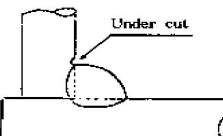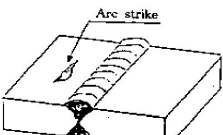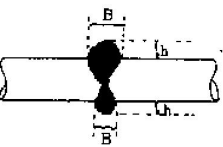결함내용	설명	비고
균열 Crack	용접부의 작은 단면에 걸리는 하중이 금속의 응력값을 초과할 때 발생. 균열은 모재나 용접금속에서도 나타나며 다른 결함, Notch 등과 함께 나타나기도 함	
용합부족(LF) Lack of fusion	그림과 같이 용접금속과 모재 사이가 완전하게 용합이 되지 아니한 상태	
용입부족(IP) Incomplete Penetration	그림과 같이 용접금속의 두께가 모재 두께 보다 적게 용입이 이루어진 상태	
언더 컷 Under cut	용접사 기량 또는 용접조건 불량 등의 원인에 의하여 그림과 같이 움푹 패인 형상으로, 도로교 표준시방서 15.3.3의 (12)에 의하면 0.3~0.8mm 까지 허용됨	
언더 필 Under fill	용접금속이 덜 채워진 형상	
아크 스트라이크 Arc strike	용접을 시작할 때 용접봉을 모재쪽에 대고 Arc를 발생시킴으로 인하여 모재가 움푹 패인 현상으로 응력집중의 원인이 됨	
기공 Porosity	이물질이나 수분에 의해 용접부 내부에 가스가 발생되어 용접금속 외부로 빠져 나오지 못하고 내부에서 기포를 형성한 상태	
블로 홀 Blow hole (Pit)	이물질이나 수분에 의해 발생된 가스가 용접비드 표면에 빠져 나오면서 발생된 작은 구멍	
용접Bead 상태불량 -과대한 용접 덧붙임 -Bead 표면의 과대한 요철	도·시(표 15.3.7)에 의하면 용접 Bead 폭 B에 따라 용접 덧붙임 높이 h값이 규정되어 있으며, 이 규정을 초과하는 덧붙임, 용접 Bead 표면의 과대한 요철 등이 발생	
스패터 Spatter	용접시 용융 Pool로부터 모재쪽으로 튀겨 나온 조그마한 금속 알갱이	
슬래그 혼입 Slag Inclusion	용접봉 피복 등이 용접금속 내에 혼입된 상태. 용접 내부의 슬래그는 강도를 저하시키며, 표면의 슬래그는 도장 박리의 원인이 됨	

3.5.4 시험결과 및 분석

가. 초음파탐상시험

초음파탐상시험으로 강박스 거더의 맞대기 용접부에 대해 용접상태를 검사한 결과, 전 개소에서 균열, 기공, 슬래그 및 용입부족 등의 내부결함이 없는 1등급(합격)으로 조사되었다.

【표 3.107】 초음파탐상(UT) 시험결과

시험위치	모재두께	각도	위치		결함발생 현황	등급	합격여부		비 고
			x	y			합격	불합격	
S1 - 주형1 - W1	12+16	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		천안 방향
S1 - 주형1 - W2	16+22	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		
S1 - 주형2 - W1	12+16	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		
S1 - 주형2 - W2	16+22	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		
S1 - 주형3 - W1	12+16	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		
S1 - 주형3 - W2	16+22	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		
S2 - 주형1 - W2	16+12	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		
S2 - 주형1 - W3	12+16	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		
S2 - 주형2 - W1	22+16	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		
S2 - 주형2 - W4	16+22	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		
S2 - 주형3 - W1	22+16	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		
S2 - 주형3 - W3	12+16	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		
S3 - 주형1 - W1	22+16	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		
S3 - 주형1 - W2	16+12	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		
S3 - 주형2 - W1	22+16	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		
S3 - 주형2 - W2	16+12	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		
S3 - 주형3 - W1	22+16	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		
S3 - 주형3 - W2	16+12	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		
S1 - 주형4 - W1	12+16	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		논산 방향
S1 - 주형4 - W2	16+22	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		

주) 합격기준 : 2급 이상(인장 및 교번하중 작용부재), 3급 이상(압축 및 전단응력 작용부재)

【표 3.107】 초음파탐상(UT) 시험결과(계속)

시험위치	모재두께	각도	위치		결함발생 현황	등급	합격여부		비 고
			x	y			합격	불합격	
S1 - 주형5 - W1	12+16	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		논산 방향
S1 - 주형5 - W2	16+22	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		
S1 - 주형6 - W1	12+16	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		
S1 - 주형6 - W2	16+22	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		
S2 - 주형1 - W2	16+12	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		
S2 - 주형1 - W3	12+16	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		
S2 - 주형2 - W1	22+16	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		
S2 - 주형2 - W4	16+22	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		
S2 - 주형3 - W1	22+16	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		
S2 - 주형3 - W3	12+16	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		
S2 - 주형4 - W1	22+16	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		
S2 - 주형4 - W4	16+22	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		
S2 - 주형5 - W2	16+12	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		
S2 - 주형5 - W3	12+16	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		
S2 - 주형6 - W2	16+12	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		
S2 - 주형6 - W4	16+22	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		
S3 - 주형4 - W1	22+16	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		
S3 - 주형4 - W2	16+12	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		
S3 - 주형5 - W1	22+16	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		
S3 - 주형5 - W2	16+12	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		
S3 - 주형6 - W1	22+16	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		
S3 - 주형6 - W2	16+12	70	0	2400	결함지시 없음	1	V		

주) 합격기준 : 2급 이상(인장 및 교번하중 작용부재), 3급 이상(압축 및 전단응력 작용부재)

나. 강재 도막두께 측정결과

도막두께 측정결과, 실측도막두께(천안방향 외부 227~230 μ m, 내부 184~188 μ m, 논산방향 외부 225~238 μ m, 내부 185~190 μ m)가 표준도막두께(외부 215 μ m, 내부 175 μ m)를 모두 상회하는 것으로 조사되어 양호한 상태로 측정되었다.

【표 3.108】 강재 도막두께 측정결과

시험위치			실측 도막두께(μ m)			평균 (μ m)	평 가
			1회	2회	3회		
천안 방향	S1	G1-RW(내부)	181	175	199	185	양호
		G2-LW(외부)	215	231	241	229	양호
	S2	G1-RW(내부)	191	177	184	184	양호
		G2-LW(외부)	220	221	240	227	양호
	S3	G1-RW(내부)	175	195	197	188	양호
		G2-LW(외부)	245	221	224	230	양호
논산 방향	S1	G3-RW(내부)	185	194	191	190	양호
		G4-LW(외부)	236	231	221	229	양호
	S2	G3-RW(내부)	180	179	195	185	양호
		G4-LW(외부)	221	229	224	225	양호
	S3	G3-RW(내부)	201	181	193	192	양호
		G4-LW(외부)	242	232	240	238	양호

3.6 현장조사 및 시험 결과요약

3.6.1 현장조사 결과

가. 천안방향

1) 금회 진단 외관조사 결과요약

【표 3.109】 금회 진단 외관조사 결과 요약

구 분	주요결함 및 외관조사 결과	검토의견
바닥판	- 바닥판 하면에 대한 외관조사 결과 콘크리트 바닥판에 폭 0.1~0.2mm의 균열이 조사되었으며, 일부구간 폭 0.3mm 이상 균열이 발생함. - 교량의 외측(곡선반경 외측)의 캔틸레버에 물끊기 불량에 의한 누수흔적이 전경간에 걸쳐 발생한 것으로 조사되었으며, 일부 캔틸레버에 철근부식에 의한 박리가 발생한 상태임.	- 조사된 균열은 대부분 균열 폭 0.1~0.2mm로 깊이가 얇은 표면균열 형태를 띄고 있고, 일부 폭 0.3mm 이상 균열이 조사되었다. 균열의 형상, 방향성, 발생위치 등을 고려해 볼 때 시공초기 건조수축에 의해 발생한 것으로 판단된다. 일부 발생된 폭 0.3mm 이상 균열은 국부적으로 발생한 균열로 내구성 확보 차원의 주입보수 등의 유지관리가 요구되며, 폭 0.1~0.2mm 균열은 내구성 유지 및 손상 진전 방지 차원의 표면보수를 실시하는 것이 바람직함. - 재료분리의 경우 시공당시 다짐 불량에 의한 시공미흡 손상으로 국부적으로 발생한 바, 주기적인 점검을 통한 손상의 진전 여부 확인 등의 조치가 요구됨. - 캔틸레버에 발생한 층분리, 파손 및 철근노출, 박리 구간은 중조인트부 누수로 인한 손상은 없는 것으로 조사되었고, 캔틸레버 하면에서 누수되는 비산수로 인한 장기적인 습윤 상태 및 피복부족으로 인한 층분리, 철근부식, 박리가 발생하였다. 손상부의 진전은 미미한 상태로 확인되었으나, 부재의 내구성 확보차원의 단면보수, 단면보수+방청 등의 조치가 요구됨.

【표 3.109】금회 진단 외관조사 결과 요약(계속)

구 분		주요결함 및 외관조사 결과	검토의견
거더	내부	강박스 거더 내부에 대한 외관조사 결과 전반적으로 양호한 상태로 조사되었으며, 일부 도장박리 및 부식, 우수유입 흔적, 이물질퇴적 등의 손상이 조사됨.	- 도장박리 및 부식 등의 도장손상은 장기 공용에 의한 열화로 추정되며, 손상은 현재 경미한 상태로 확인되었다. 손상부는 주기적인 점검을 통한 손상의 진전여부 확인 후 진전시 재도장 등의 조치가 요구됨. - 스플라이스 틈으로 유입된 우수는 거더 내부 일부 공간에 발생한 상태이며, 이로 인한 부식은 발견되지 않았으나, 우수의 유입 형태는 거더 외측의 스플라이스 틈에 국한되어 발생하였으므로, 추가 우수유입 및 거더의 부식 발생 방지를 위하여 실링재 마감을 실시하는 것이 바람직함. - 외관 조사 결과, 용접불량, 균열 등의 구조적 손상은 발견되지 않았고, 일부 도장손상 및 부식, 우수유입 등이 손상이 조사되었다. 기 손상부는 주기적인 점검을 통한 손상의 진전여부 확인 등의 조치후 진전시 재도장 등의 보수가 요구됨.
	외부	강박스 거더 외부에 대한 외관조사 결과 전반적으로 양호한 상태를 유지하고 있으나, 일부 부식이 조사됨.	- 부식은 시공당시 먼지, 녹 등 도장 전처리 미흡에 의해 도장이 박리됨에 따라 부식으로 진전된 것으로서 손상은 현재 경미한 상태이므로 주의관찰 후 진전시 재도장이 필요한 상태임. - 도장손상은 장기 공용에 의한 열화로, 전면적 대비 국부적인 손상으로 손상의 진전시 재도장 등의 조치가 필요함.
가로보 및 세로보		- 가로보는 경미한 부식이 발생함. - 세로보는 별다른 손상이 발생하지 않은 전반적으로 양호한 상태이다.	가로보에 발생한 부식은 시공 당시 먼지, 녹 등 도장 전처리 미흡에 의해 도장이 박리됨에 따라 부식으로 진전된 것으로서 현재 경미한 상태이므로 주의관찰을 요함.
교대		- 교대에 발생한 균열은 대부분 폭 0.1~0.3mm로서 수직균열 및 망상균열의 형태로 발생함. - 신축이음하부 누수로 인하여 교대에 누수흔적이 조사되었고, 이로 인해 철근부식에 따른 박리, 철근부식이 조사됨. - 금회 정밀조사로 인한 신규 손상이 조사됨.	- 교대에서 조사된 수직균열 및 망상균열은 균열의 형상, 방향성, 발생위치 등을 고려해 볼 때 시공초기 건조수축에 의해 발생한 것으로 판단되며 손상의 진전시 균열 폭에 따라 표면보수 및 주입보수를 실시해야함. - 교대에 발생한 철근부식 및 철근부식에 의한 박리는 신축이음으로 유입된 우수(염수)에 의한 것으로서 현재 손상의 경미한 상태이나, 손상의 진전시 교대의 내구성 확보 차원의 단면보수, 단면보수+방청 등의 조치가 요구됨. - 교대 날개벽과 바닥판의 이격 등은 발생하지 않은 것으로 나타났으며 교대의 측방 유동은 발생하지 않은 것으로 판단됨.

【표 3.109】금회 진단 외관조사 결과 요약(계속)

구 분	주요결함 및 외관조사 결과	검토의견
교각	- 교각에 발생된 주요 손상으로 폭 0.1~0.2 mm 수직균열, 폭 0.2m 이하의 망상균열이 조사됨. - 기타 경미한 박락, 들뜸 등의 손상이 조사됨.	- 교각에서 조사된 균열은 균열의 형상, 방향성, 발생위치 등을 고려해 볼 때 시공초기 건조수축이 주된 원인으로 판단됨. - 발생한 균열은 교량의 구조적인 안전성에 미치는 영향은 미미하나, 내구성 저하 방지를위하여 표면보수 및 진전시 주입보수를 실시하는 것이 바람직함. - 외부충격에 의한 굽힘은 내구성에 별다른 영향을 미치지 않으므로 손상의 진전에 대한 주의관찰을 실시하는 것이 바람직함.
교량받침	- 받침장치의 외관조사 결과, 금회 정밀조사로 인한 일부 신규손상이 발생하였으며, 구조적인 손상이 없는 양호한 것으로 확인됨. - 일부 받침콘크리트 및 받침몰탈의 균열은 초기 건조수축으로 인한 손상으로 사료되며, 손상은 진전시 주입보수, 단면보수 등의 조치가 필요함. - 강재 플레이트에 발생한 녹발생 및 부식의 경우 우수유입에 의한 손상으로 현재 경미한 손상으로 확인된 바 손상의 진전시 채도장 등의 조치가 필요함.	- 받침부식 및 도장손상은 장기공용 및 외기에 부식이 발생한 것으로 판단되며, 별도의 도장보다는 부식제거가 효과적일 것으로 판단되며, 재손상 발생 여부 파악을 위한 주기적인 점검이 요구됨. - 받침몰탈 및 받침콘크리트에 발생한 균열은 초기 건조수축 균열로 추정되며, 손상의 진전 및 확대시 주입보수, 표면처리 등의 유지관리가 요구됨. - 받침콘크리트에 발생한 들뜸은 시공 미흡으로 인한 손상으로 추정되며 손상의 진전시 단면보수 등의 조치가 필요함.
신축이음	- 신축이음장치의 외관조사 결과 신축이음장치 본체의 부식, 이물질 퇴적 등이 조사된 상태이며, 일부 구간 방호울타리 측의 신축이음 덮개 볼트 일부가 풀리거나 탈락된 상태이다. 일구 구간 국부적이 후타재 파손이 조사됨. - 폭 0.3mm미만 후타재 균열이 조사됨.	- 신축이음장치의 본체에 발생한 부식은 신축이음장치의 양측 끝단에 국한되어 발생하였는데 이는 끝단에 퇴적된 이물질에 의하여 장기간 체수가 지속됨에 따라 발생한 것으로 판단됨. - 부식 발생으로 인하여 본체의 거동에는 별다른 문제를 미치지 않는 상태이며, 손상의 진전방지 및 내구성 유지를 위하여 체수가 발생하지 않도록 주기적인 청소를 실시하는 것이 바람직함. - 후타재에 발생한 균열은 시공초기 건조수축, 공용 중 차량의 반복하중 및 충격에 의한 손상으로서 보수를 통한 내구성 유지가 바람직함.
교면포장	교면포장에 대한 외관조사 결과 기 손상인 아스콘 망상균열이 조사됨.	교면포장에 발생한 아스콘 망상균열은 차량의 반복하중에 의해 발생한 것으로 판단되며 바닥판 및 방수층의 내구성 유지와 손상진전 방지를 위하여 손상의 진전시 아스콘 실링, 재포장 등의 보수를 실시하는 것이 바람직함..

【표 3.109】금회 진단 외관조사 결과 요약(계속)

구 분	주요결함 및 외관조사 결과	검토의견
배수시설	- 배수구 및 배수관에 대한 외관조사 결과 배수구는 막힘이 발생하지 않은 전반적으로 양호한 상태임. - 일부구간 배수관 앵커볼트 탈락 및 배수관 주변백태 등의 손상이 발생하였고, 신규 손상으로 조사됨.	배수구 및 배수관에 대한 외관조사 결과 배수구는 막힘이 발생하지 않은 전반적으로 양호한 상태이다. 일부구간 배수관 앵커볼트 탈락 및 배수관 주변백태 등의 손상이 발생하였고, 손상은 시공 미흡 및 공용중 우수유입에 의한 열화로 발생하였으며, 현재 손상은 경미한 상태로 손상의 진전시 정비 및 표면처리 등의 조치가 필요함.
난간 (방호벽)	- 방호울타리에 대한 외관조사 결과 균열 및 망상균열, 들뜸 및 박락, 철근노출 등의 손상이 조사됨. - 기타 손상으로 차수판 앵커 볼트 탈락, 차광판 탈락, 낙석방지망 미설치 등의 손상이 조사됨	- 방호울타리에 발생한 균열 및 망상균열은 대부분 시공초기 건조수축에 의해 발생한 균열로 추정됨. - 기 발생한 손상은 교량의 안전성 및 차량의 주행 안전성에 별다른 영향을 미치지 않는 손상이므로, 손상의 진전시 부재의 내구성 유지 및 손상진전 방지를 위한 보수를 실시하는 것이 바람직함.

2) 기 점검(2017년 하반기 정기점검) 결과와의 비교

【표 3.110】 기 진단 외관조사 결과 비교

구 분	2017년 하반기 점검결과	금회 진단결과	비 고
바닥판	기 손상인 균열 및 백태, 재료분리, 파손 및 철근노출, 철근부식이 조사됨.	전차 점검에 비해 백태 및 재료분리 등의 손상이 신규 조사되었고, 바닥판 하면 균열 및 교대 단면손상부가 보수 되었음.	
거더, 가로보 및 세로보	기 손상인 이물질퇴적, 부식, 점부식 등의 손상이 조사됨.	기 점검 이후 도장박리 및 부식의 추가 발생이 조사됨	
하부구조	기 손상인 균열, 누수흔적, 녹물 백태 등의 손상이 조사됨.	기 점검 이후 정밀 조사로 인한 균열 및 백태 등의 손상이 신규 조사 되었으며, 기 누락 손상으로 추정됨.	
교량받침	기 손상인 받침몰탈 및 받침콘크리트 균열, 받침 부식 등의 손상이 조사됨.	기 점검이후 균열(폭 0.3mm미만) 및 받침부식, 도장 박리 등의 손상이 신규 조사되었고, 일부 받침 몰탈 균열은 보수 된 것으로 확인됨.	
신축이음	기 손상인 후타재균열, 파손, 본체 부식 등의 손상이 조사됨.	기 점검이후 본체 부식이 추가 조사되었고, 손상은 신규 손상으로 장기 공용에 의한 열화로 추정됨	
교면포장	기 손상인 아스콘 망상균열이 조사됨.	기 점검 결과를 토대로 손상 진전여부를 검토한 결과, 기 점검이후 손상의 진전 및 신규 손상이 없는 상태로 확인됨.	
기타부재	배수시설은 양호한 상태로 조사되었고, 방호벽은 균열 및 망상균열, 들뜸, 충돌흔적 등의 손상이 조사됨.	- 배수시설 : 배수관 주변백태, 배수관 앵커볼트 탈락 - 방호벽 : 기 점검이후 균열(폭 0.3mm미만 및 이상) 및 콘크리트 박락이 추가 조사되었고, 손상은 정밀 조사로 인한 물량 증가로 확인됨.	
검토의견	- 기 점검(2017년 하반기)결과 발생한 손상 중 교량받침 몰탈 균열이 보수된 상태로 확인되었으며, 보수 상태는 양호한 것으로 확인됨. 대부분의 손상은 미보수된 상태이며 금회 상세조사를 통한 추가적인 손상이 확인됨 - 대부분의 부재에서 손상이 추가로 발생되어 증가된 상태로서 내구성 확보와 유지관리차원의 보수가 필요함		

나. 논산방향

1) 금회 진단 외관조사 결과요약

【표 3.111】 금회 진단 외관조사 결과 요약

구 분	주요결함 및 외관조사 결과	검토의견
바닥판	- 바닥판 하면에 대한 외관조사 결과 콘크리트 바닥판에 폭 0.1~0.2mm의 균열이 조사되었으며, 일부구간 폭 0.3mm 이상 균열이 발생함. - 교량의 외측(곡선반경 외측)의 캔틸레버에 물끊기 불량에 의한 누수흔적이 전경간에 걸쳐 발생한 것으로 조사되었으며, 일부 캔틸레버에 철근부식에 의한 박리가 발생한 상태임.	- 조사된 균열은 대부분 균열 폭 0.1~0.2mm로 깊이가 얇은 표면균열 형태를 띄고 있고, 일부 폭 0.3mm 이상 균열이 조사되었다. 균열의 형상, 방향성, 발생위치 등을 고려해 볼 때 시공초기 건조수축에 의해 발생한 것으로 판단된다. 일부 발생된 폭 0.3mm 이상 균열은 국부적으로 발생된 균열로 내구성 확보 차원의 주입보수 등의 유지관리가 요구되며, 폭 0.1~0.2mm 균열은 내구성 유지 및 손상 진전 방지 차원의 표면보수를 실시하는 것이 바람직함. - 캔틸레버에 발생한 철근부식은 종조인트 부 누수로 인한 손상은 없는 것으로 조사되었고, 캔틸레버 하면에서 누수되는 비산수로 인한 장기적인 습윤 상태 및 피복부족으로 인한 층분리, 철근부식, 박리가 발생하였다. 손상부의 진전은 미미한 상태로 확인되었으나, 부재의 내구성 확보차원의 단면보수, 단면보수+방청 등의 조치가 요구됨. - 기 발생된 백태, 균열 등 손상에 대하여, 주기적인 점검을 통한 손상의 진전여부 확인 및 손상의 진전시 표면처리, 재도장 등의 유지관리가 필요함.

【표 3.111】금회 진단 외관조사 결과 요약(계속)

구 분		주요결함 및 외관조사 결과	검토의견
거더	내부	강박스 거더 내부에 대한 외관조사 결과 전반적으로 양호한 상태로 조사되었으며, 일부 도장손상 및 부식, 우수유입 흔적, 이물질퇴적 등의 손상이 조사됨.	- 도장박리 및 부식 등의 도장손상은 장기 공용에 의한 열화로 추정되며, 손상은 현재 경미한 상태로 확인되었다. 손상부는 주기적인 점검을 통한 손상의 진전여부 확인 후 진전시 재도장 등의 조치가 요구됨. - 스플라이스 틈으로 유입된 우수는 거더 내부 일부 공간에 발생한 상태이며, 이로 인한 부식은 발견되지 않았으나, 우수의 유입 형태는 거더 외측의 스플라이스 틈에 국한되어 발생하였으므로, 추가 우수유입 및 거더의 부식 발생 방지를 위하여 실링재 마감을 실시하는 것이 바람직함. - 외관 조사 결과, 용접불량, 균열 등의 구조적 손상은 발견되지 않았고, 일부 도장손상 및 부식, 우수유입 등이 손상이 조사되었다. 기 손상부는 주기적인 점검을 통한 손상의 진전여부 확인 등의 조치후 진전시 재도장 등의 보수가 요구됨.
	외부	강박스 거더 외부에 대한 외관조사 결과 전반적으로 양호한 상태를 유지하고 있으나, 일부 부식이 조사됨.	발생한 도장박리는 시공당시 먼지, 녹 등 도장 전처리 미흡에 의해 도장이 박리된 것으로 추정되면 손상은 부식으로 진전될 가능성이 존재하므로 주의관찰 후 진전시 재도장이 필요한 상태이다.
가로보 및 세로보		- 가로보는 경미한 도장박리가 발생함. - 세로보는 별다른 손상이 발생하지 않은 전반적으로 양호한 상태이다.	가로보에 발생한 볼트 도장박리는 시공당시 먼지, 녹 등 도장 전처리 미흡에 의해 도장이 박리됨에 따라 발생한 손상으로 현재 경미한 상태로 확인되었다. 기 손상부는 구직적인 점검을 통한 주의관찰을 요함.
교대		- 교대에 발생한 균열은 대부분 폭 0.1~0.3mm로서 수직균열 및 망상균열의 형태로 발생함. - 신축이음하부 누수로 인하여 교대에 누수흔적이 조사되었고, 이로 인해 철근부식에 따른 박리, 철근부식이 조사됨. - 금회 정밀조사로 인한 신규 손상이 조사됨.	- 교대에서 조사된 수직균열 및 망상균열은 균열의 형상, 방향성, 발생위치 등을 고려해 볼 때 시공초기 건조수축에 의해 발생한 것으로 판단되며 손상의 진전시 균열 폭에 따라 표면보수 및 주입보수를 실시해야함. - 교대에 발생한 철근부식 및 철근부식에 의한 박리는 신축이음으로 유입된 우수(염수)에 의한 것으로서 현재 손상의 경미한 상태이나, 손상의 진전시 교대의 내구성 확보 차원의 단면보수, 단면보수+방청 등의 조치가 요구됨. - 교대 날개벽과 바닥판의 이격 등은 발생하지 않은 것으로 나타났으며 교대의 측방 유동은 발생하지 않은 것으로 판단됨.

【표 3.111】금회 진단 외관조사 결과 요약(계속)

구 분	주요결함 및 외관조사 결과	검토의견
교각	- 교각에 발생한 주요 손상으로 폭 0.1~0.2mm 수직균열, 폭 0.2m 이하의 망상균열이 조사됨. - 기타 경미한 박락, 들뜸 등의 손상이 조사됨.	- 교각에서 조사된 균열은 균열의 형상, 방향성, 발생위치 등을 고려해 볼 때 시공초기 건조수축이 주된 원인으로 판단됨. - 발생한 균열은 교량의 구조적인 안전성에 미치는 영향은 미미하나, 내구성 저하방지를위하여 표면보수 및 진전시 주입보수를 실시하는 것이 바람직함. - 콘크리트 들뜸은 내구성에 별다른 영향을 미치지 않으므로 손상의 진전에 대한 주의관찰을 실시하는 것이 바람직함.
교량받침	- 받침장치의 외관조사 결과, 금회 정밀조사로 인한 일부 신규손상이 발생하였으며, 구조적인 손상이 없는 양호한 것으로 확인됨. - 강재 플레이트에 발생한 녹발생 및 부식의 경우 우수유입에 의한 손상으로 현재 경미한 손상으로 확인된 바 손상의 진전시 재도장 등의 조치가 필요함.	- 받침부식 및 도장손상은 장기공용 및 외기에 부식이 발생한 것으로 판단되며, 별도의 도장보다는 부식제거가 효과적일 것으로 판단되며, 재손상 발생 여부 파악을 위한 주기적인 점검이 요구됨. - 받침물탈 및 받침콘크리트에 발생한 균열은 초기 건조수축 균열로 추정되며, 손상의 진전 및 확대시 주입보수, 표면처리 등의 유지관리가 요구됨. - 받침콘크리트에 발생한 들뜸은 시공 미흡으로 인한 손상으로 추정되며 손상의 진전시 단면보수 등의 조치가 필요함.
신축이음	- 신축이음장치의 외관조사 결과 신축이음장치 본체의 부식, 이물질 퇴적 등이 조사된 상태이며, 일부 구간 방호울타리 측의 신축이음 덮개 볼트 일부가 풀리거나 탈락된 상태임. - 폭 0.3mm미만 후타재 균열이 조사됨.	- 신축이음장치의 본체에 발생한 부식은 신축이음장치의 양측 끝단에 국한되어 발생하였는데 이는 끝단에 퇴적된 이물질에 의하여 장기간 체수가 지속됨에 따라 발생한 것으로 판단됨. - 부식 발생으로 인하여 본체의 거동에는 별다른 문제를 미치지 않는 상태이며, 손상의 진전방지 및 내구성 유지를 위하여 체수가 발생하지 않도록 주기적인 청소를 실시하는 것이 바람직함. - 후타재에 발생한 균열은 시공초기 건조수축, 공용 중 차량의 반복하중 및 충격에 의한 손상으로서 보수를 통한 내구성 유지가 바람직함.
교면포장	- 본 교량의 교면포장에 대한 외관조사 결과 아스콘균열 및 망상균열이 발생되었으며, 일부 아스콘 균열 및 접속부 콘크리트 파손이 신규 조사됨 - 기 손상인 아스콘 탈락 및 소성변형이 조사됨.	- 본 교량의 교면포장에 발생한 아스콘 균열 및 망상균열은 차량의 반복하중에 의해 발생한 것으로 판단되며 바닥판 및 방수층의 내구성 유지와 손상진전 방지를 위하여 손상의 진전시 아스콘 실링, 재포장 등의 보수를 실시하는 것이 바람직함. - 발생한 아스콘 탈락 및 소성변형은 중차량의 반복하중으로 인한 손상으로 주행성에 영향이 경미하므로, 손상의 진전시 재포장 등의 조치가 요구됨

【표 3.111】금회 진단 외관조사 결과 요약(계속)

구 분	주요결함 및 외관조사 결과	검토의견
배수시설	배수구 및 배수관에 대한 외관조사 결과 배수구는 막힘이 발생하지 않은 전반적으로 양호한 상태임.	배수구 및 배수관에 대한 외관조사 결과 배수구는 막힘이 발생하지 않은 전반적으로 양호한 상태로 확인되었다.
난간 (방호벽)	- 방호울타리에 대한 외관조사 결과 균열 및 망상균열, 들뜸 및 박락, 철근노출 등의 손상이 조사됨. - 정밀조사로 인한 일부 균열 및 박락, 백태 등의 신규 손상이 확인되었다.	- 방호울타리에 발생한 균열 및 망상균열은 대부분 시공초기 건조수축에 의해 발생된 균열로 추정됨. - 기 발생된 손상은 교량의 안전성 및 차량의 주행 안전성에 별다른 영향을 미치지 않는 손상이므로, 손상의 진전시 부재의 내구성 유지 및 손상진전 방지를 위한 보수를 실시하는 것이 바람직함.

2) 기 점검(2017년 하반기 정기점검) 결과와의 비교

【표 3.112】 기 진단 외관조사 결과 비교

구 분	2017년 하반기 점검결과	금회 진단결과	비 고
바닥판	기 손상인 균열 및 백태, 철근부식이 조사됨.	전차 점검에 비해 손상의 진전 및 신규 손상 등은 없는 상태로 확인됨.	
거더, 가로보 및 세로보	기 손상인 이물질퇴적, 전구탈락, 도장박리 등의 손상이 조사됨.	기 점검 이후 도장박리 및 부식의 추가 발생이 조사됨	
하부구조	기 손상인 균열 및 망상균열, 누수흔적, 들뜸, 박리, 박락 등의 손상이 조사됨.	기 점검 이후 정밀 조사로 인한 균열 및 백태, 들뜸 등의 손상이 신규 조사되었으며, 기 누락 손상으로 추정됨.	
교량받침	기 손상인 받침몰탈 및 받침콘크리트 균열, 부식, 들뜸 등의 손상이 조사됨.	기 점검이후 균열(폭 0.3mm미만) 및 받침부식, 도장 박리 등의 손상이 신규 조사되었고, 일부 받침 몰탈 균열은 보수된 것으로 확인됨.	
신축이음	기 손상인 균열 및 차수판 볼트탈락 등의 손상이 조사됨.	기 점검 이후 본체 부식 등이 추가 조사되었고, 손상은 신규 손상으로 장기공용에 의한 열화로 추정됨	
교면포장	기 손상인 아스콘 균열 및 망상균열, 아스콘 탈락, 소성변형 등의 손상이 조사됨.	기 점검이후 아스콘 균열 및 접속부 콘크리트 포장 탈락 등의 손상이 신규 조사되었고, 손상은 정밀조사로 인한 물량 증가 및 장기공용에 의한 손상 발생으로 추정됨.	
기타부재	배수시설은 양호한 상태로 조사되었고, 방호벽은 균열 및 박락, 파손, 백태, 철근노출 등의 손상이 조사됨.	- 배수시설 : 상태양호 - 방호벽 : 기 점검이후 균열(폭 0.3mm미만 및 이상) 및 콘크리트 박락이 추가 조사되었고, 손상은 정밀 조사로 인한 물량 증가로 확인됨.	
검토의견	- 기 점검(2017년 하반기)결과 발생한 손상 중 교량받침 몰탈 균열이 보수된 상태로 확인되었으며, 보수 상태는 양호한 것으로 확인됨. 대부분의 손상은 미보수된 상태이며 금회 상세조사를 통한 추가적인 손상이 확인됨 - 대부분의 부재에서 손상이 추가로 발생되어 증가된 상태로서 내구성 확보와 유지관리차원의 보수가 필요함		

3.6.2 시험 및 측정 결과

가. 천안방향

1) 금회 진단 내구성조사 결과요약

【표 3.113】 금회 진단 내구성조사 결과요약

시 험 명	시험부위		시험 결과		비 고
			평균	설계	
비파괴 강도 (MPa)	상부 구조	반발경도	30.3~31.1	27.0	■ 설계기준강도를 상회하는 양호한 것으로 나타나 공용년수 경과에 따른 콘크리트강도 저하는 없는 것으로 판단됨.
		초음파	31.1~31.8		
	하부 구조	반발경도	25.9~27.0	24.0	
		초음파	27.5~28.6		
철근탐사 (mm)	상부 구조	배근간격	125~257	150~250	■ 전반적으로 철근간격 및 피복두께가 설계값과 근사함.
		피복두께	33~98	40	
	하부 구조	배근간격	112~303	100~300	
		피복두께	64~104	100	
탄산화 잔여깊이 (mm)	상부구조		36.5		■ 탄산화로 인한 내구성 저하 가능성은 없는 것으로 검토됨.
	하부구조		54.0~85.0		
염화물 함유량 시험 (kg/m³)	상부구조		0.0747~0.2444~0.2444		■ 염화물에 의한 철근의 부식이 발생할 우려는 없는 것으로 평가됨.
	하부구조		0.0611		
강재 비파괴 시험	초음파탐상시험		1등급: 18개소		■ 전 개소에서 균열, 기공, 슬래그, 용입부족 등의 내부결함이 없는 1등급(합격)으로 조사됨
	도막두께 측정 (μm)	거더내부	173~199	175	■ 도막두께 측정 결과 표준도막두께를 상회하는 양호한 상태로 측정되었음
		거더외부	215~245	215	
종합 평가	• 비파괴강도 측정결과, 측정값은 설계기준강도를 상회하는 것으로 조사되었으며, 공용년수 경과에 따른 구조물의 강도저하는 없는 것으로 평가됨. • 탄산화 깊이 측정결과, 전 개소에서 상태평가 “a” 로 검토되어 양호한 상태로 판단됨. • 염화물 함유량의 경우 a등급으로 평가되었으므로, 염화물에 의한 철근의 부식이 발생할 우려는 없는 것으로 평가됨. • 초음파탐상 시험결과, 전 개소에서 맞대기이음부의 용접상태는 양호한 것으로 판단됨				

2) 기 진단(2013년 정밀안전진단) 결과 비교

【표 3.114】 기 진단 내구성조사 결과요약

시 험 명	시험부위		시험 결과		비 고
			‘13년 정밀안전진단	금회 정밀안전진단	
비파괴 강도 (MPa)	상부구조	반발경도	27.5	30.3~31.1	■ 설계기준강도 대비 100%이상으로 공용년 수 경과에 따른 콘크 리트강도 저하는 없는 것으로 판단됨
		초음파	27.4	31.1~31.8	
	하부구조	반발경도	24.7	25.9~27.0	
		초음파	24.7	27.5~28.6	
철근탐사 (mm)	상부구조	배근간격	98~270	125~257	■ 전반적으로 철근간격 및 피복두께가 설계값 과 근사함
		피복두께	45~85	33~98	
	하부구조	배근간격	98~300	112~303	
		피복두께	90~140	64~104	
탄산화 잔여깊이 (mm)	상부구조		40.0~45.0	36.5	■ 잔여깊이가 30mm이상 ‘a등급’ 으로 탄산화 로 인한 내구성 저하 가능성은 없는 것으로 검토됨
	하부구조		92.0~95.0	54.0~85.0	
염화물 함유량시 험 (kg/㎡)	상부구조		0.091	0.0747~0.2444	■ 염화물 함유량은 0.3kg/㎡ 이하로 확인 되어 철근의 부식환경 은 없는 상태로 확인 됨
	하부구조		0.136~0.181	0.0611	
강재 비파괴 시험	초음파탐상시험		1등급: 18개소	1등급: 18개소	■ 전 개소에서 균열, 기 공, 슬래그, 용입부족 등의 내부결함이 없는 1등급(합격)으로 조사 됨
	도막두께 측정 (μm)	거더내부	196~220	175~199	■ 도막두께 측정 결과 표 준도막두께를 상회하는 양호한 상태로 측정되 었음
		거더외부	221~250	215~245	
종합 평가	• 비파괴강도 측정결과, 측정값은 설계기준강도 대비 100%이상으로 조사되었 으며, 공용년수 경과에 따른 구조물의 강도저하는 없는 것으로 판단됨 • 탄산화 깊이 측정결과, 전 개소에서 상태평가 “a” 로 검토되어 현 상태에서 는 탄산화에 의한 철근부식의 우려가 없는 상태로 판단됨 • 염화물함유량 시험결과, 철근의 부식환경은 없는 상태로 확인되어 염화물에 의한 철근부식 영향은 없을 것으로 판단됨 • 초음파탐상 시험결과, 전 개소에서 맞대기이음부의 용접상태는 양호한 것으 로 판단됨				

나. 논산방향

1) 금회 진단 내구성조사 결과요약

【표 3.115】 금회 진단 내구성조사 결과요약

시 험 명	시험부위		시험 결과		비 고
			평균	설계	
비파괴 강도 (MPa)	상부 구조	반발경도	30.3~31.6	27.0	■ 설계기준강도를 상회하는 양호한 것으로 나타나 공용년수 경과에 따른 콘크리트강도 저하는 없는 것으로 판단됨.
		초음파	31.3~31.8		
	하부 구조	반발경도	25.9~26.8	24.0	
		초음파	27.4~28.5		
철근탐사 (mm)	상부 구조	배근간격	98~257	100~250	■ 전반적으로 철근간격 및 피복두께가 설계값과 근사함.
		피복두께	36~96	40	
	하부 구조	배근간격	112~305	100~300	
		피복두께	79~96	100	
탄산화 잔여깊이 (mm)	상부구조		30.0~39.0		■ 탄산화로 인한 내구성 저하 가능성은 없는 것으로 검토됨.
	하부구조		81.5		
염화물 함유량 시험 (kg/m³)	상부구조		0.2806~0.2874		■ 염화물에 의한 철근의 부식이 발생할 우려는 없는 것으로 평가됨.
	하부구조		0.1154		
강재 비파괴 시험	초음파탐상시험		1등급: 18개소		■ 전 개소에서 균열, 기공, 슬래그, 용입부족 등의 내부결함이 없는 1등급(합격)으로 조사됨
	도막두께 측정 (μm)	거더내부	179~201	175	■ 도막두께 측정 결과 표준도막두께를 상회하는 양호한 상태로 측정되었음
		거더외부	221~242	215	
종합 평가	- 비파괴강도 측정결과, 측정값은 설계기준강도를 상회하는 것으로 조사되었으며, 공용년수 경과에 따른 구조물의 강도저하는 없는 것으로 평가됨. - 탄산화 깊이 측정결과, 전 개소에서 상태평가 “a” 로 검토되어 양호한 상태로 판단됨. - 염화물 함유량의 경우 a등급으로 평가되었으므로, 염화물에 의한 철근의 부식이 발생할 우려는 없는 것으로 평가됨. - 초음파탐상 시험결과, 전 개소에서 맞대기이음부의 용접상태는 양호한 것으로 판단됨				

2) 기 진단(2013년 정밀안전진단) 결과 비교

【표 3.116】 기 진단 내구성조사 결과요약

시 험 명	시험부위		시험 결과		비 고
			‘13년 정밀안전진단	금회 정밀안전진단	
비파괴 강도 (MPa)	상부구조	반발경도	27.5	30.3~31.6	■ 설계기준강도 대비 100%이상으로 공용년 수 경과에 따른 콘크 리트강도 저하는 없는 것으로 판단됨
		초음파	27.4	31.3~31.8	
	하부구조	반발경도	25.5	25.9~26.8	
		초음파	25.2	27.4~28.5	
철근탐사 (mm)	상부구조	배근간격	98~280	98~257	■ 전반적으로 철근간격 및 피복두께가 설계값 과 근사함
		피복두께	45~80	36~96	
	하부구조	배근간격	98~310	112~305	
		피복두께	75~141	79~96	
탄산화 잔여깊이 (mm)	상부구조		34.0~48.0	30.0~39.0	■ 잔여깊이가 30mm이상 ‘a등급’ 으로 탄산화 로 인한 내구성 저하 가능성은 없는 것으로 검토됨
	하부구조		69.0~97.0	81.5	
염화물 함유량시 험 (kg/m³)	상부구조		0.136~0.181	0.2806~0.2874	■ 염화물 함유량은 0.3kg/m³ 이하로 확인 되어 철근의 부식환경 은 없는 상태로 확인 됨
	하부구조		0.113	0.1154	
강재 비파괴 시험	초음파탐상시험		1등급: 18개소	1등급: 18개소	■ 전 개소에서 균열, 기 공, 슬래그, 용입부족 등의 내부결함이 없는 1등급(합격)으로 조사 됨
	도막두께 측정 (μm)	거더내부	195~220	179~201	■ 도막두께 측정 결과 표 준도막두께를 상회하는 양호한 상태로 측정되 었음
		거더외부	220~250	221~242	
종합 평가	• 비파괴강도 측정결과, 측정값은 설계기준강도 대비 100%이상으로 조사되었 으며, 공용년수 경과에 따른 구조물의 강도저하는 없는 것으로 판단됨 • 탄산화 깊이 측정결과, 전 개소에서 상태평가 “a” 로 검토되어 현 상태에서 는 탄산화에 의한 철근부식의 우려가 없는 상태로 판단됨 • 염화물함유량 시험결과, 철근의 부식환경은 없는 상태로 확인되어 염화물에 의한 철근부식 영향은 없을 것으로 판단됨 • 초음파탐상 시험결과, 전 개소에서 맞대기이음부의 용접상태는 양호한 것으 로 판단됨				