

1. 성황3교(하) 위치도



1. 성황3교(하) 전경사진



상부전경



측면전경

부위별 사진(1)



교량명판



교면포장




난간 및 연석



중앙분리대



배수구

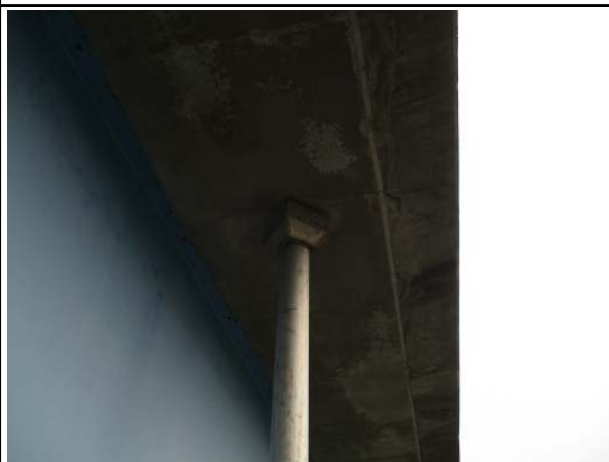

배수관

부위별 사진(2)



신축이음



주형 및 가로보



강BOX 내부



교량받침



교대



교각

1. 성황3교(하) 정밀점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	동측배후도로지역 정밀점검 용역	점검기간	2016.08.31 ~ 2016.11.28		
관리주체명	광양시 도로관리사업소	대표자	광양시 도로관리사업소장		
공동수급	독자수행	계약방법	경쟁입찰		
시설물구분	교량	종류	도로교량	종 별	2종
준공일	1998년 12월 30일	점검금액 (천원)	37,793	안전등급	B등급
시설물 규모	L = (34.0+ 52.0+ 34.0m), B = 11.56m(2차선)				
시설물 위치	전라남도 성황동 335-4				
나. 진단 실시결과 현황					
중대결함	•없 음.				
점 검 주요결과	금회 정밀점검 외관조사 결과, 교면포장은 아스콘 균열이 조사되었으며, 방호벽에서 미세균열, Con`C박리가 조사되었으며, 중앙분리대 난간 변형이 조사되었다. 배수시설 상태는 배수구 막힘으로 조사되었으며, 바닥판 하면에서 물끊기 홈불량이 조사되었다. 거더 및 가로보에서 내부에 기공 및 부식 외부에서 도장박리가 조사되었으며, 신축이음은 본체에서 토사퇴적, 후타재에서 균열, 망상균열 및 파손이 조사되었다. 교량받침은 Plate부식, 볼트체결불량, 이동량 이탈 상태로 조사되었고, 교대에서 미세균열이 조사되었다.				
주 요 보수보강	• 아스콘실링보수, 표면처리, 받침장치교체, 재도장(중성화방지) 등				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구 분	성 명	과업참여기간		기술등급	
총괄 책임기술자	양 동 현	2016.08.31 ~ 2016.11.28		토목특급기술자	
분야별 책임기술자	김 종 승	2016.08.31 ~ 2016.11.28		토목고급기술자	
참여기술자	김 진 영	2016.08.31 ~ 2016.11.28		토목중급기술자	
참여기술자	최 병 기	2016.08.31 ~ 2016.11.28		토목초급기술자	
라. 참고사항					
-					

성황3교(하) 정밀점검 실시결과 요약문

책임기술자 종합의견	
•본 교량은 상태등급 산정결과, 교량전체의 평가지수가 0.235로서 상태평가 산정기준에 의해 대상교량의 상태평가 결과는 “b등급”에 해당되는 것으로 평가되었다. •안전등급은 “보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태”인 “B등급”으로 평가되었다. •금회 정밀점검 외관조사 결과, 교면포장은 아스콘 균열이 조사되었으며, 방호벽에서 미세균열, Con`C박리가 조사되었으며, 중앙분리대 난간 변형이 조사되었다. 배수시설 상태는 배수구 막힘으로 조사되었으며, 바닥판 하면에서 물끊기 흠불량이 조사되었다. 거더 및 가로보에서 내부에 기공 및 부식 외부에서 도장박리가 조사되었으며, 신축이음은 본체에서 토사퇴적, 후타재에서 균열, 망상균열 및 파손이 조사되었다. 교량받침은 Plate부식, 볼트체결불량, 이동량 이탈 상태로 조사되었고, 교대에서 미세균열이 조사되었다. •과업 대상구간에 대한 측정반발경도 분석결과, 평균 상부구조 27.7~28.3MPa, 하부구조 24.7~25.2MPa로서, 이는 설계기준강도(상부구조 27.0MPa, 하부구조 24.0MPa) 90%이상인 것으로 분석되어 콘크리트 비파괴 강도는 건전한 것으로 평가되었으며, 탄산화깊이 측정시험을 실시한 결과, 상·하부구조에서 측정된 탄산화 깊이는 각각 4.0~5.0mm, 4.0~6.0mm의 범위로 진행되었으며, 과업 대상교량의 상부구조 및 하부구조의 탄산화 상태평가결과는 “a”등급으로 철근 부식 우려가 없는 양호한 상태인 것으로 평가되었다. •과업 대상교량인 “성황3교(하)”의 개별부재에서 조사된 결함 및 손상은 적절한 보수를 통한 구조물의 내구성 및 사용성 등의 확보가 필요하다.	
책임기술자 : 양 동 현 (서명)	

가. 안전성평가 결과

안전성평가 수행 부재	해석방법	안전성평가 결과 요약	안전율	안전성 평가 결과
해당사항 없음.				

나. 내진성능 검토 수행 여부

검토대상 부재	설계적용 여부	결과	검토결과 요약
무	적용	-	-

다. 외관조사결과 요약

구 분	결합 및 손상내용	손상물량	보수물량 (할증20%)	개선방안	비 고
교면포장	아스콘 균열	20.00m	24.00m	아스콘 실링보수	
방호벽	균열(0.3mm미만)	3.30m	3.96m ²	표면처리	
	균열(0.3mm이상)	2.50m	3.00m	주입보수	
	Con'C 박리	2.00m ²	2.40m ²	단면보수(T=10mm)	
	중앙분리대 난간 변형	1.00m ²	1.20m ²	주의관찰	
배수시설	배수구 막힘	2.00EA	2.00EA	청소(주의관찰)	
신축이음 장치	후타재균열(0.3mm미만)	14.80m	17.76m ²	표면처리	
	후타재 파손	0.13m ²	1.00m ²	단면보수(T=10mm)	
	망상균열	4.00m ²	4.80m ²	표면처리	
	토사퇴적	2.00m	2.40m	청소(주의관찰)	
바닥판 하면	물끊기 홈불량	2.00m	2.40m	주의관찰	
STEEL BOX	기공	3.00EA	3.00EA	주의관찰	
	부식	0.18m ²	1.00m ²	재도장(중성화방지)	
	도장박리	0.16m ²	1.00m ²	재도장(중성화방지)	
반침장치	Plate 부식	10.00EA	10.00EA	재도장(중성화방지)	
	볼트체결불량	3.00EA	3.00EA	주의관찰	
	교좌장치불량	1.00EA	1.00EA	반침장치교체	
	이동량이탈	1.00EA	1.00EA	반침장치교체	
	무수축몰탈들뜸	0.40m ²	1.00m ²	단면보수(T=10mm)	
교대 및 교각	균열(0.3mm미만)	3.00m	3.60m ²	표면처리	
	균열(0.3mm이상)	0.30m	1.00m	주입보수	

라. 현장시험(비파괴 및 추가시험)

시 험 명	시험부위	시험결과			책임기술자 의견
압축강도 (Mpa)	부 재	평균강도(A)	기준강도(B)	(A/B)×100	· 설계기준강도 대비 90%를 상회한 건전한 상태.
	상부구조	27.7~28.3	27.0	102.7~104.9	
	하부구조	24.7~25.2	24.0	102.9~105.1	
탄산화 시 험 (mm)	부 재	탄산화깊이	피복두께	잔여깊이	· “a”등급으로 철근부식 우려가 없는 양호한 상태.
	상부구조	4.0~5.0	36.0	31.0~32.0	
	하부구조	4.0~6.0	89.0~92.0	83.0~87.0	

성황3교(하) 현황표

2016년 11월

구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		성황3교(하)		시설물번호		BR1998-0000295	
준공년월일		1998년 12월 30일		관리번호		-	
시설물위치		전라남도 광양시 성황동 335-4					
설계하중		DB-24.0		노선명(이정)		-	
제원	연장	L = 34.0+ 52.0+ 34.0m=120.0m					
	폭	B = 11.56m (2차선)					
구조 형식	상부	강박스거더교(STB)		기초 형식	교대	직접기초	
	하부	교대 : 역T형 교각 : T형			교각	직접기초	
교량받침		Pot Beaning		신축이음		앵글보강 Joint	
교차시설물		-		형하고		-	
부착시설내용		-					
기 타		- 발 주 자 : 여수지방해양수산청 - 시 공 사 : 현대건설(주) - 관리주체 : 광양시 도로관리사업소					