

# 대미원천교(강릉) 등 32개소 정밀점검보고서 - 속사교(강릉) -

2017. 12.

 한국도로공사

강원본부 대관령지사



[ 주 ] 동양종합기술공사



[ 주 ] 장민이엔씨



[ 주 ] 대성건설이엔지



[ 주 ] 큰사람이엔씨



# 제 출 문

한국도로공사 강원본부장 귀하

귀 본부와 2017년 06월 09일자로 계약을 체결한 “대미원천교(강릉) 등 32개소 정밀점검용역”에 대한 과업을 성실히 수행하고, 그중에서 “속사교(강릉)”의 결과를 본 보고서에 수록하여 부속자료와 함께 제출합니다.

2017년 12월 28일

주 소 : 부산광역시 해운대구 센텀북대로60, 센텀IS타워 1813호

상 호 : (주) 동 양 종 합 기 술 공 사

대표자 : 대표이사 김 일 봉 (인)



주 소 : 서울특별시 송파구 충민로52, C511호(문정동)

상 호 : (주) 장 민 이 엔 씨

대표자 : 대표이사 한 영 필 (인)



주 소 : 경상북도 경주시 충효녹지길 36-7(충효동)

상 호 : (주) 대 성 건 설 이 엔 지

대표자 : 대표이사 김 연 수 (인)



주 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로35가길 11, 912호(신천동)

상 호 : (주) 큰 사 람 이 엔 씨

대표자 : 대표이사 안 태 원 (인)





# 속사교(강릉) 정밀점검 결과표

## 1. 기본현황

| 가. 일반현황       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                     |          |    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----|
| 용역명           | 대미원천교(강릉) 등 32개소<br>정밀점검용역                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 점검기간                                                                                                           | 2017. 06. 12. ~ 2017. 12. 24.       |          |    |
| 관리주체명         | 한국도로공사 강원본부<br>대관령지사                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 대표자                                                                                                            | 강원본부 대관령지사장                         |          |    |
| 공동수급          | (주)동양종합기술공사, (주)장민이앤씨<br>(주)대성건설이앤지, (주)큰사람이앤씨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 계약방법                                                                                                           | 일반경쟁                                |          |    |
| 시설물구분         | 교량                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 종 류                                                                                                            | 도로<br>교량                            | 종 별      | 1종 |
| 준공일           | 1999년 08월 19일                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 점검금액<br>(천 원)                                                                                                  | 18,875                              | 안전<br>등급 | B  |
| 시설물위치         | 강원도 평창군 용평면 속사리<br>산164-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 시설물<br>규모                                                                                                      | L= 325.0m, B= 10.2m<br>(편도 2차로, 갓길) |          |    |
| 나. 점검 실시결과 현황 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                     |          |    |
| 중대결합          | 정밀점검 결과 시설물의 중대결합 사항 없음.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                     |          |    |
| 점검<br>주요결과    | (1) 외관조사<br>※ 2017년 정밀점검 과업기간 중 구조물 보수공사 실시, 완료됨.<br>(손상 및 사진 내용은 보수공사 진행기간 중에 조사된 2017년 정밀점검 결과이며, 외<br>관조사 수량, 분석, 평가, 개략공사비는 관리주체에서 2017년 진행하여 완료한 보수공<br>사 내용을 충분히 반영하여 작성함.)<br>① 바닥판<br>- 바닥판 Deck Plate 부식, 콘크리트 박리 및 박락, 철근노출<br>② 거더 및 2차부재(가로보)<br>- 거더 내부 SPLICE부 실링재 미처리<br>③ 하부구조(교대, 교각)<br>- 교각 콘크리트 박리 및 박락, 균열 0.1~0.4mm, 망상균열, 철근노출<br>- 교대 콘크리트 박락, 균열 0.2~0.3mm, 실런트 파손<br>④ 받침<br>- 받침장치 본체 및 플레이트 부식, 받침 모르타르 파손<br>- 받침 모르타르 및 콘크리트 균열, 받침 콘크리트 박리 및 박락<br>⑤ 기타부재<br>- 난간 : 외측난간 균열 및 백태, 콘크리트 박리 및 파손<br>- 교면포장 : 전반적 상태양호 - 배수시설 : 배수구 덮개 망실<br>- 신축이음 : 유간부 이물질 퇴적<br>(2) 콘크리트 추정압축강도는 설계기준에 만족하며 탄산화 시험결과<br>잔여깊이가 30mm 이상으로 a등급임.<br>(3) 외관조사 및 내구성 조사결과, 상태평가 B등급으로 평가 됨. |                                                                                                                |                                     |          |    |
|               | 주요<br>보수·보강                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (1) 콘크리트 손상(박락, 철근노출) → 단면복구, 단면복구(방청)<br>(2) 콘크리트 균열(cw=0.2mm이하), 백태 → 표면처리<br>(3) 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상) → 주입보수 |                                     |          |    |

(계속)

| 다. 책임(참여)기술자 현황                                                                                                                                                                                 |     |                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|------|
| 구 분                                                                                                                                                                                             | 성 명 | 전체과업기간                  | 기술등급 |
| 사업책임                                                                                                                                                                                            | 이진우 | 2017.06.12.~2017.12.24. | 특급   |
| 분야별 책임                                                                                                                                                                                          | 김일봉 | 2017.06.12.~2017.12.24. | 특급   |
| 분야별 책임                                                                                                                                                                                          | 김영관 | 2017.06.12.~2017.12.24. | 특급   |
| 분야별 참여                                                                                                                                                                                          | 김인한 | 2017.06.12.~2017.12.24. | 특급   |
| 분야별 참여                                                                                                                                                                                          | 정해성 | 2017.06.12.~2017.12.24. | 특급   |
| 참여기술자                                                                                                                                                                                           | 신기용 | 2017.06.12.~2017.12.24. | 특급   |
|                                                                                                                                                                                                 | 변윤구 | 2017.06.12.~2017.12.24. | 특급   |
|                                                                                                                                                                                                 | 김성완 | 2017.06.12.~2017.12.24. | 중급   |
|                                                                                                                                                                                                 | 윤준희 | 2017.06.12.~2017.12.24. | 초급   |
|                                                                                                                                                                                                 | 신유경 | 2017.06.12.~2017.12.24. | 초급   |
|                                                                                                                                                                                                 | 배지웅 | 2017.06.12.~2017.12.24. | 초급   |
|                                                                                                                                                                                                 | 이청덕 | 2017.06.12.~2017.12.24. | 고급   |
|                                                                                                                                                                                                 | 조기주 | 2017.06.12.~2017.12.24. | 특급   |
|                                                                                                                                                                                                 | 조병준 | 2017.06.12.~2017.12.24. | 특급   |
|                                                                                                                                                                                                 | 황인선 | 2017.06.12.~2017.12.24. | 특급   |
|                                                                                                                                                                                                 | 김기용 | 2017.06.12.~2017.12.24. | 초급   |
|                                                                                                                                                                                                 | 이민웅 | 2017.06.12.~2017.12.24. | 중급   |
|                                                                                                                                                                                                 | 권희규 | 2017.06.12.~2017.12.24. | 초급   |
|                                                                                                                                                                                                 | 홍순천 | 2017.06.12.~2017.12.24. | 초급   |
|                                                                                                                                                                                                 | 정우상 | 2017.06.12.~2017.12.24. | 특급   |
|                                                                                                                                                                                                 | 김일광 | 2017.06.12.~2017.12.24. | 특급   |
|                                                                                                                                                                                                 | 신원근 | 2017.06.12.~2017.12.24. | 특급   |
|                                                                                                                                                                                                 | 권영달 | 2017.06.12.~2017.08.20. | 특급   |
|                                                                                                                                                                                                 | 신혜훈 | 2017.06.12.~2017.12.24. | 고급   |
|                                                                                                                                                                                                 | 이상준 | 2017.06.12.~2017.12.24. | 특급   |
|                                                                                                                                                                                                 | 이성재 | 2017.06.12.~2017.12.24. | 초급   |
|                                                                                                                                                                                                 | 홍승완 | 2017.06.12.~2017.12.24. | 중급   |
|                                                                                                                                                                                                 | 박성진 | 2017.06.12.~2017.11.30. | 초급   |
|                                                                                                                                                                                                 | 김한준 | 2017.06.12.~2017.12.24. | 특급   |
|                                                                                                                                                                                                 | 이연호 | 2017.06.12.~2017.12.24. | 초급   |
|                                                                                                                                                                                                 | 이용훈 | 2017.06.12.~2017.08.31. | 특급   |
| 라. 참고사항                                                                                                                                                                                         |     |                         |      |
| ▶ 차기 안전점검 시 중점점검부위<br>① 바닥판 철근노출, 콘크리트 박리, 백태<br>② 교대 및 교각의 구체 균열, 콘크리트 박리 및 박락<br>③ 거더 및 가로보의 부식, 신축이음 유간 여유량 부족 현상<br>▶ 보수·보강의 필요여부 → 교량에 대한 보수 필요<br>▶ 중대한 결함이 있는 경우 후속 조치사항 → 중대한 결함 사항 없음. |     |                         |      |

## 속사교(강릉) 정밀점검 실시결과 요약표

| 책임기술자 종합의견                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>구조물의 중대결함 사항 없음.</li> <li>바닥판의 철근노출, 콘크리트 박리 및 박락, 데크플레이트 부식, 교대 및 교각의 박리, 균열, 거더내부 SPLICE부 실링재 미처리, 신축이음장치 유간부 이물질퇴적 등이 조사됨.</li> <li>외관조사 및 내구성조사 결과 등을 종합적으로 분석한 결과, 구조물은 각 부재에 발생한 결함에 대해 내구성 유지 및 사용성 확보를 위한 부분 보수가 필요한 상태로 교량의 안전등급은 “B”등급으로 지정됨.</li> <li>현재 시설물의 사용제한이나 정밀안전진단은 필요치 않으며, 주기적인 관찰 및 유지관리가 필요함.</li> </ul> |  |
| 책임기술자 : 이진우 이(선명우)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

### 가. 정밀점검 외관조사 결과 기본사항

| 상태평가 결과 및 보수·보강 |     |         |                                                     | 상태평가 결과 : B              |           |
|-----------------|-----|---------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 결함발생 부재         |     | 상태평가 결과 | 결함종류                                                | 보수·보강(안)                 | 2017 보수공사 |
| 상부 구조           | 바닥판 | c       | 균열(cw=0.2mm), 백태<br>콘크리트 박리, 박락<br>철근노출             | 표면보수<br>단면복구<br>단면복구(방청) | ○         |
|                 | 거더  | a       | 강재부식, 백태오염                                          | 재도장                      | ○         |
|                 | 가로보 | a       | 볼트부식, 강재부식                                          | 재도장                      | ○         |
| 하부 구조           | 교대  | c       | 균열(cw=0.2mm이하), 백태<br>균열(cw=0.3mm이상)<br>콘크리트 박리, 박락 | 표면보수<br>주입보수<br>단면복구     | ○         |
|                 | 교각  | c       | 균열(cw=0.2mm이하)<br>균열(cw=0.3mm이상)<br>콘크리트 박리, 박락     | 표면보수<br>주입보수<br>단면복구     | ○         |
| 받침              |     | b       | 받침 부식<br>받침콘크리트 균열                                  | 재도장<br>표면처리              |           |
| 교면포장            |     | a       | 상태양호                                                | -                        | ○         |
| 신축이음 장치         |     | b       | 후타재 균열, 신축이음본체 부식                                   | 유지관리                     |           |
| 난간              |     | b       | 콘크리트 박리 및 박락(철근노출)<br>난간 균열                         | 단면복구<br>표면처리             | ○         |
| 배수시설            |     | b       | 스틸그레이팅 망실(파손)                                       | 재설치                      | ○         |

※ 결함종류 : 보수공사 이전 외관조사 내용, 2017년 보수공사 : 외관조사 후 공사완료

※ ‘상태평가결과’의 각 부재 등급은 2017년 보수공사 내용을 반영한 등급을 표시함.

## 나. 안전성평가 결과

| 안전성평가<br>수행 부재 | 해석<br>방법 | 안전성평가 결과 요약 | 안전율 | 안전성<br>평가 결과 |
|----------------|----------|-------------|-----|--------------|
| -              | -        | 해당 사항 없음    | -   | -            |

## 다. 내진설계 반영여부

| 검토대상<br>부재 | 설계적용여부 | 결과 | 조사결과 요약 |
|------------|--------|----|---------|
| 반침<br>하부구조 | Y      | -  | 해당사항 없음 |

## 라. 현장시험

| 시험명               | 시험부위                                                                                                                                                                                                                                | 건전부위                        | 불량부위 | 설계기준        | 평가  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-------------|-----|
| 반발<br>경도<br>(MPa) | 바닥판 하면                                                                                                                                                                                                                              | 30.3~31.5                   | 31.6 | 27.0        | 양호  |
|                   | 하부구조                                                                                                                                                                                                                                | 27.7~30.6                   | 27.1 | 24.0        | 양호  |
| 탄산화<br>깊이<br>(mm) | 바닥판 하면                                                                                                                                                                                                                              | 8.0~12.0 (잔여깊이 : 38.0~42.0) |      | 잔여깊이 ≥ 30mm | a등급 |
|                   | 하부구조                                                                                                                                                                                                                                | 9.0~13.5 (잔여깊이 : 39.0~91.0) |      | 잔여깊이 ≥ 30mm | a등급 |
| 종합<br>평가          | · 반발경도 시험<br>- 시험분석 결과 설계기준강도 이상으로 양호한 수준 유지함.<br>- 열화 및 손상부위 근접한 부분의 반발경도 현장확인 결과, 건전 부위 측정치와 비교 시 강도의 저하가 크게 나타나지 않음. (불량부위 부근의 콘크리트 추정압축강도 양호)                                                                                   |                             |      |             |     |
|                   | · 탄산화 시험<br>- 탄산화 잔여 피복두께 30mm이상 확보. (상태등급 : a등급)<br>- 이론 속도 계수(3.7mm/√년) > 실제 탄산화 속도 계수(2.1~3.2mm/√년)<br>▶탄산화 진행 속도가 이론치보다 천천히 진행됨.<br>▶경과년수 : 18년(1999년 준공, 이론깊이 : 15.81mm)<br>- 전차 용역과 비교 시 잔여피복두께는 30mm 이상을 유지하며, 지속적인 유지관리 요함. |                             |      |             |     |

## 속사교(강릉) 현황표

| 구 분      |    | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 구 분      |    | 내 용                            |  |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----|--------------------------------|--|
| 시설물명     |    | 속사교(강릉)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 시설물번호    |    | BR2003-0000484                 |  |
| 준공년월일    |    | 1999년 08월 19일                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 관리번호     |    | 교량23-1                         |  |
| 시설물위치    |    | 강원도 평창군 용평면 속사리 산164-7                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |    |                                |  |
| 설계하중     |    | DB-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 노선명(이정)  |    | 영동선 192.69km                   |  |
| 제원       | 연장 | L = 325.0m(1@35.0+1@45.0+3@55.0+1@45.0+1@35.0)                                                                                                                                                                                                                                                           |  |          |    |                                |  |
|          | 폭  | B = 12.610m (편도 2차로, 갓길)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |          |    |                                |  |
| 구조<br>형식 | 상부 | Steel Box Girder                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 기초<br>형식 | 교대 | 확대(전면기초)                       |  |
|          | 하부 | 교대 역T형<br>교각 T형 교각식                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          | 교각 | 확대(전면기초)                       |  |
| 교량받침     |    | 포트받침                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 신축이음     |    | Steel Finger Joint<br>(A1, A2) |  |
| 교차시설물    |    | 국도6호선, 지방도                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 통과높이     |    | 20.0m                          |  |
| 설계사      |    | (주)한국종합기술공사                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 시공사      |    | 삼성물산                           |  |
| 내진설계유무   |    | 반영                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 관리주체     |    | 한국도로공사 강원본부<br>대관령지사           |  |
| 부착시설내용   |    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |          |    |                                |  |
| 기타       |    | • 설계도서 및 구조계산서 유무 : 유<br>• 주요 보수·보강 : 교면LMC포장, 바닥판(단면보수, 표면보수), 거더 내외부 재도장, 하부구조(균열보수, 단면보수, 표면보수), 교대보호블럭설치, 난간부 표면보수, 배수시설 전구간 개량('17년), 난간연석, 신축이음, 배수시설 전면보수('16년), 교대 단면보수('15년), 받침 재도장('10년), 교대 균열보수(10년), 배수시설 부분보수('09년), 교대 단면보수('08년), 난간 연석 중앙분리대 부분보수('07년), 교각 단면보수('07년), 받침장치 재도장('07년) |  |          |    |                                |  |

## 참여기술자 명단

| 참여구분         | 참여분야 | 소속          | 직위  | 성명  | 참여기간                       | 서명  |
|--------------|------|-------------|-----|-----|----------------------------|-----|
| 계            |      |             |     | 31명 | 3,977일                     |     |
| 책임기술자        | 사업책임 | (주)동양종합기술공사 | 상무  | 이진우 | 2017.06.12~12.28<br>(134일) | 이진우 |
| 분야별<br>책임기술자 | 재료시험 | (주)동양종합기술공사 | 대표  | 김일봉 | 2017.06.12~12.28<br>(134일) | 김일봉 |
|              | 자료분석 | (주)큰사람이앤씨   | 상무  | 김영관 | 2017.06.12~12.28<br>(134일) | 김영관 |
| 분야별<br>참여기술자 | 재료시험 | (주)장민이앤씨    | 이사  | 김인환 | 2017.06.12~12.28<br>(134일) | 김인환 |
|              | 자료분석 | (주)대성건설이앤지  | 이사  | 정해성 | 2017.06.12~12.28<br>(134일) | 정해성 |
| 기타<br>참여기술자  | 재료시험 | (주)동양종합기술공사 | 이사  | 신기용 | 2017.06.12~12.28<br>(134일) | 신기용 |
|              |      | (주)동양종합기술공사 | 부장  | 변윤구 | 2017.06.12~12.28<br>(134일) | 변윤구 |
|              |      | (주)동양종합기술공사 | 전무  | 이청덕 | 2017.06.12~12.28<br>(134일) | 이청덕 |
|              |      | (주)동양종합기술공사 | 과장  | 신유경 | 2017.06.12~12.28<br>(134일) | 신유경 |
|              |      | (주)동양종합기술공사 | 과장  | 배지웅 | 2017.06.12~12.28<br>(134일) | 배지웅 |
|              |      | (주)동양종합기술공사 | 주임  | 김성완 | 2017.06.12~12.28<br>(134일) | 김성완 |
|              |      | (주)동양종합기술공사 | 기사  | 윤준희 | 2017.06.12~12.28<br>(134일) | 윤준희 |
|              |      | (주)장민이앤씨    | 부사장 | 조기주 | 2017.06.12~12.28<br>(134일) | 조기주 |
|              |      | (주)장민이앤씨    | 부사장 | 조병준 | 2017.06.12~12.28<br>(134일) | 조병준 |
|              |      | (주)장민이앤씨    | 이사  | 황인선 | 2017.06.12~12.28<br>(134일) | 황인선 |
|              |      | (주)장민이앤씨    | 과장  | 김기용 | 2017.06.12~12.28<br>(134일) | 김기용 |
|              |      | (주)장민이앤씨    | 대리  | 이민웅 | 2017.06.12~12.28<br>(134일) | 이민웅 |
|              |      | (주)장민이앤씨    | 대리  | 권희규 | 2017.06.12~12.28<br>(134일) | 권희규 |
|              |      | (주)장민이앤씨    | 사원  | 홍순천 | 2017.06.12~12.28<br>(134일) | 홍순천 |

(계속)

## 참여기술자 명단

| 참여구분        | 참여분야 | 소속         | 직위  | 성명  | 참여기간                        | 서명  |
|-------------|------|------------|-----|-----|-----------------------------|-----|
| 기타<br>참여기술자 | 자료분석 | (주)대성건설이엔지 | 부사장 | 정우상 | 2017.06.12~12.28<br>(134일)  | 정우상 |
|             |      | (주)대성건설이엔지 | 이사  | 김일광 | 2017.06.12~12.28<br>(134일)  | 김일광 |
|             |      | (주)대성건설이엔지 | 전무  | 신원근 | 2017.06.12~12.28<br>(134일)  | 신원근 |
|             |      | (주)대성건설이엔지 | 전무  | 권영달 | 2017.06.12.~08.20<br>(49일)  | 권영달 |
|             |      | (주)대성건설이엔지 | 이사  | 신혜훈 | 2017.06.12~12.28<br>(134일)  | 신혜훈 |
|             |      | (주)대성건설이엔지 | 이사  | 이상준 | 2017.06.12~12.28<br>(134일)  | 이상준 |
|             |      | (주)대성건설이엔지 | 과장  | 이성재 | 2017.06.12~12.28<br>(134일)  | 이성재 |
|             |      | (주)대성건설이엔지 | 부장  | 홍승완 | 2017.06.12~12.28<br>(134일)  | 홍승완 |
|             |      | (주)대성건설이엔지 | 주임  | 박성진 | 2017.06.12.~11.30<br>(118일) | 박성진 |
|             |      | (주)큰사람이엔지  | 상무  | 김한준 | 2017.06.12~12.28<br>(134일)  | 김한준 |
|             |      | (주)큰사람이엔지  | 대리  | 이연호 | 2017.06.12~12.28<br>(134일)  | 이연호 |
|             |      | (주)큰사람이엔지  | 부사장 | 이용훈 | 2017.06.12.~08.31<br>(58일)  | 이용훈 |

# 속사교(강릉)

## 【위치도】



강원도 평창군 용평면 속사리 산164-7

## 속사교(강릉)

### 【전경사진】



교량 전경



교량 상부 전경


# 속사교(강릉)

## 【부위별 사진 (1)】

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| 교면포장                                                                                | 신축이음장치                                                                               |
|   |   |
| 배수관                                                                                 | 방호난간                                                                                 |
|  |  |
| 바닥판                                                                                 | 거더, 가로보                                                                              |

# 속사교(강릉)

## 【부위별 사진 (2)】
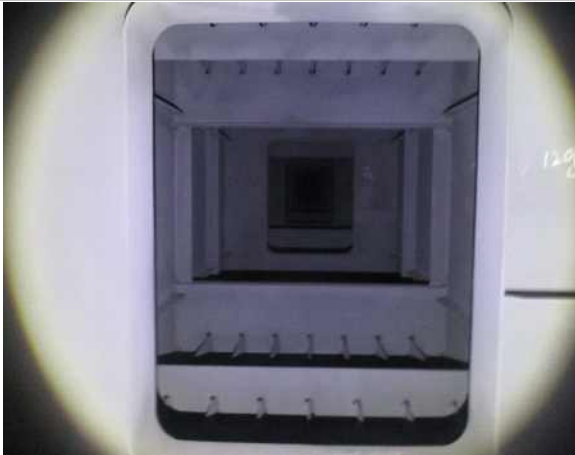
|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| <p>거더 내부</p>                                                                        | <p>받침(고정단)</p>                                                                       |
|   |   |
| <p>받침(일방향)</p>                                                                      | <p>받침(양방향)</p>                                                                       |
|  |  |
| <p>교각</p>                                                                           | <p>교대</p>                                                                            |



## 요약문

1. 과업의 목적
2. 과업의 범위
3. 구조물 점검기간
4. 현황
5. 외관조사
6. 현장시험
7. 상태평가 및 안전등급 지정
8. 보수 · 보강 및 유지관리 방안
9. 종합결론



# 요 약 문

## 1. 과업의 목적

본 과업의 목적은 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침에서 정하는 안전점검 및 정밀안전진단의 실시방법·절차 등에 관한 필요사항을 보다 상세히 제시하고 그 실시 요령을 정하여 시설물에 내재되어 있는 위험요인이나 시설물 기능 및 성능저하, 상태 등을 신속·명확하게 조사·평가하고, 그에 대한 적절한 안전조치를 취하여 재해 및 재난을 예방하며, 시설물의 안전성 및 기능을 보완·보전케 함으로써 시설물의 효용성을 증진시킴과 더불어 과학적 유지관리를 체계화하는데 그 목적이 있다.

## 2. 과업의 범위

- 가. 관련자료 수집 및 분석
- 나. 외관 조사
- 다. 재료시험
- 라. 상태평가
- 마. 보수·보강대책 제시
- 바. 시설물의 효율적인 유지관리방안 제시
- 사. 보고서 작성

## 3. 구조물 점검기간


2017. 06. 12. ~ 2017. 12. 28. (착수일로부터 200일)

## 4. 현황

### 4.1 시설물 현황

| 구 분      |    | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 구 분     |          | 내 용                            |  |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------------------------------|--|
| 시설물명     |    | 속사교(강릉)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 시설물번호   |          | BR2003-0000484                 |  |
| 준공년월일    |    | 1999년 08월 19일                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 관리번호    |          | 교량23-1                         |  |
| 시설물위치    |    | 강원도 평창군 용평면 속사리 산164-7                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |         |          |                                |  |
| 설계하중     |    | DB-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 노선명(이정) |          | 영동선 192.69km                   |  |
| 제원       | 연장 | L = 325.0m(1@35.0+1@45.0+3@55.0+1@45.0+1@35.0)                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |          |                                |  |
|          | 폭  | B = 12.610m (편도 2차로, 갓길)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |         |          |                                |  |
| 구조<br>형식 | 상부 | Steel Box Girder                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 기초<br>형식 | 교대      | 확대(전면기초) |                                |  |
|          | 하부 | 교대 역T형<br>교각 T형교각식                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 교각      | 확대(전면기초) |                                |  |
| 교량받침     |    | 포트받침                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 신축이음    |          | Steel Finger Joint<br>(A1, A2) |  |
| 교차시설물    |    | 국도6호선, 지방도                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 통과높이    |          | 20.0m                          |  |
| 설계사      |    | (주)한국종합기술공사                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 시공사     |          | 삼성물산                           |  |
| 내진설계유무   |    | 반영                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 관리주체    |          | 한국도로공사 강원본부<br>대관령지사           |  |
| 부착시설내용   |    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |          |                                |  |
| 기타       |    | • 설계도서 및 구조계산서 유무 : 유<br>• 주요 보수·보강 : 교면LMC포장, 바닥판(단면보수, 표면보수), 거더 내외부 재도장, 하부구조(균열보수, 단면보수, 표면보수), 교대보호블럭설치, 난간부 표면보수, 배수시설 전구간 개량('17년), 난간연석, 신축이음, 배수시설 전면보수('16년), 교대 단면보수('15년), 받침 재도장('10년), 교대 균열보수(10년), 배수시설 부분보수('09년), 교대 단면보수('08년), 난간 연석 중앙분리대 부분보수('07년), 교각 단면보수('07년), 받침장치 재도장('07년) |          |         |          |                                |  |

## 4.2 시설물 종평면도

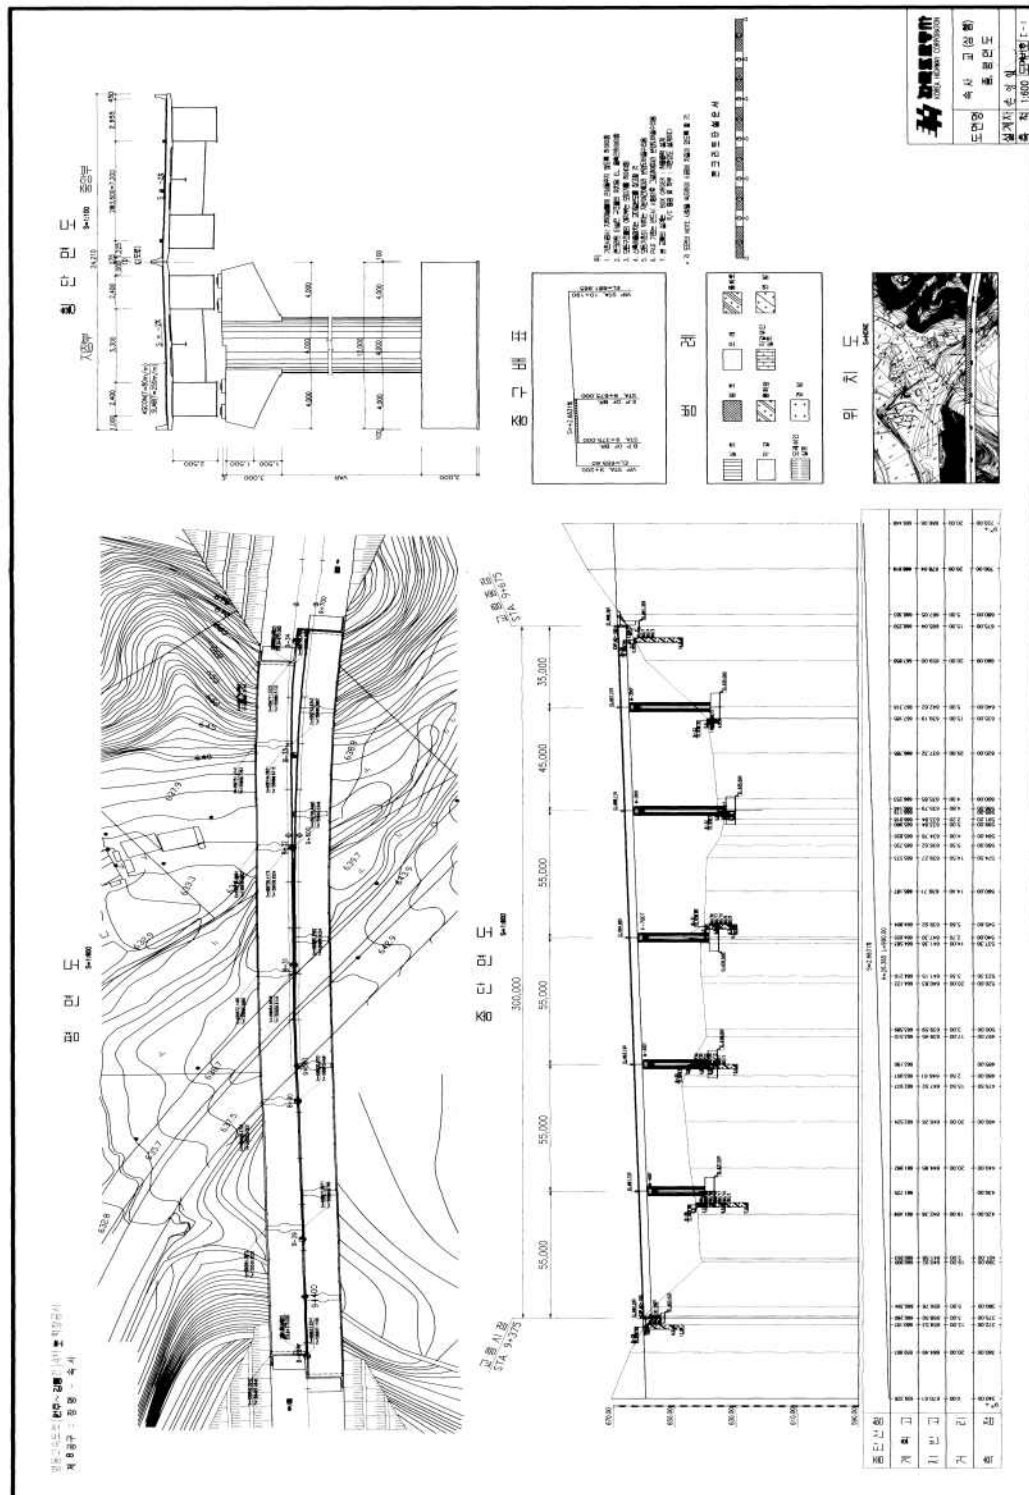

## 4.3 자료수집 및 분석

### 가. 점검 이력

| 점검진단구분                   | 점검진단기관명 | 비용(천원) | 주요 점검진단결과                                                                                                                                                                                                                                                             | 작성일        |
|--------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 점검진단기간                   | 책임기술자   | 안전등급   | 주요 보수보강(안)                                                                                                                                                                                                                                                            | 작성자        |
| 정기점검<br>(상반기)            | 자체수행    | 0      | 금회 정기점검 결과,구조적인 손상 및 결함은 발생되지 않았으며,데크플레이트 누수흔적,백태,교량받침 부식,무수축 몰탈 및 반침콘크리트 균열,신축이음장치 후타콘크리트 균열,토사퇴적,교대벽체 균열,표면보수재 시공부 재균열,표면불량,코핑체수,누수흔적,교각코핑 균열,표면보수재 균열,박리,박락,교면포장균열,난간균열등이 관찰됨.                                                                                     | 2017-06-29 |
| 2017-06-07<br>2017-06-07 | 오문석     | 양호     | 단면보수,균열보수,표면처리,신축이음장치 누수방지공,배수구청소,주의관찰 부재에 대해서는 손상의 진전여부를 판단하여 적기에 보수보강이 이루어 질 수 있도록 조치해야 함.                                                                                                                                                                          | 이수동        |
| 정기점검<br>(하반기)            | 자체수행    | 0      | 금회 정기점검 결과,구조적인 손상 및 결함은 발생되지 않았으며,거더 및 가로보 단부,연결볼트,용접부 부분부식,부분도장박리,바닥판단부 누수로인한 백태,녹물,박리,박락,데크플레이트 누수흔적,백태,교량받침 부식,무수축 몰탈 및 반침콘크리트 균열,신축이음장치 후타콘크리트 균열,토사퇴적,교대벽체 균열,표면보수재 시공부 재균열,표면불량,코핑체수,누수흔적,교각코핑 균열,표면보수재 균열,박리,박락,교면포장균열,난간균열,배수관 고정재 탈락,배수구 막힘,배수관 길이부족등이 관찰됨. | 2016-11-07 |
| 2016-10-11<br>2016-10-11 | 정의천     | 양호     | 단면보수,균열보수,표면처리,재도장,신축이음장치 누수방지공,배수구청소,주의관찰 부재에 대해서는 손상의 진전여부를 판단하여 적기에 보수보강이 이루어 질 수 있도록 조치해야 함.                                                                                                                                                                      | 이육준        |
| 정기점검<br>(상반기)            | 자체수행    | 0      | 금회 정기점검 결과,구조적인 손상 및 결함은 발생되지 않았으며,거더 및 가로보 단부,연결볼트,용접부 부분부식,부분도장박리,바닥판단부 누수로인한 백태,녹물,박리,박락,데크플레이트 누수흔적,백태,교량받침 부식,무수축 몰탈 및 반침콘크리트 균열,신축이음장치 후타콘크리트 균열,토사퇴적,교대벽체 균열,표면보수재 시공부 재균열,표면불량,코핑체수,누수흔적,교각코핑 균열,표면보수재 균열,박리,박락,교면포장균열,난간균열,배수관 고정재 탈락,배수구 막힘,배수관 길이부족등이 관찰됨. | 2016-06-29 |
| 2016-06-14<br>2016-06-14 | 정의천     | 양호     | 단면보수,균열보수,표면처리,재도장,신축이음장치 누수방지공,배수구청소,주의관찰 부재에 대해서는 손상의 진전여부를 판단하여 적기에 보수보강이 이루어 질 수 있도록 조치해야 함.                                                                                                                                                                      | 이육준        |

(계속)

| 점검진단구분                   | 점검진단기관명  | 비용(천원) | 주요 점검진단결과                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 작성일        |
|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 점검진단기간                   | 책임기술자    | 안전등급   | 주요 보수보강(안)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 작성자        |
| 정밀안전진단                   | 영동이엔지(주) | 7,041  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-내측바닥판 Deck Plate의 백태(누수흔적) (기 진단시와 동일한 상태)</li> <li>-외측 캔틸레버 하면 백태(기 진단시와 손상 정도는 유사, 부분적 확대)</li> <li>-거더내부 및 외부는 전반적으로 기 진단 (2010년)시의 부식손상이 진진, 추가</li> <li>-교각에 폭0.3mm내외의 균열, 보수재 손상</li> <li>-교량받침 부식, 받침물탈 및 콘크리트 건조수축균열(폭 0.3mm 내외)</li> <li>-신축이음 누수(A1,A2), 방호벽콘크리트 단면손상</li> </ul> | 2016-01-20 |
| 2015-09-16<br>2015-12-24 | 신동식      | C등급    | <ul style="list-style-type: none"> <li>-거더 내부 및 외부 부식 및 도장손상에 대한 재도장보수</li> <li>-교각 폭0.3mm내외 균열보수</li> <li>-받침 재도장, 받침 물탈 및 콘크리트 균열 보수 등</li> <li>-신축이음 누수방지보수(A1,A2)</li> </ul>                                                                                                                                                   | 이정인        |
| 정기점검<br>(상반기)            | 자체수행     | 0      | 점검결과 구조적인 결함사항은 없었으며, 받침장치 및 무수축물탈파손,교각기둥 배수관토출부 표면박리,거더의 표면부식,바닥판의 백태,신축이음장치 토사퇴적,교면포장균열,난간방호벽균열등이 발견됨.                                                                                                                                                                                                                           | 2015-07-02 |
| 2015-06-15<br>2015-06-16 | 정의천      | 양호     | 강박스 부식부 재도장,받침장치 무수축물탈,받침콘크리트 단면보수,하부구조 열화부의 단면보수,신축이음장치 청소,배수관보수.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 이욱준        |
| 정밀점검                     | 자체수행     | 0      | 바닥판 하면 백태, 거더 하부플랜지 녹발생, 교대 균열, 받침 녹발생 및 무수축콘크리트 균열, 신축이음 녹발생 등이 주요 손상으로 조사되었으며 금회 조사된 손상은 내구성 확보차원의 보수가 필요한 상태임. 콘크리트에 대한 내구성 조사 결과, 강도, 탄산화 깊이 등의 콘크리트 상태는 설계기준을 만족하고 있는 양호한 상태로 측정됨. 현장조사 및 내구성 조사에 의한 상태평가 결과는 “B”로 평가되었으며, 종합평가 결과 안전등급은 “B등급”으로 평가됨.                                                                         | 2015-01-09 |
| 2014-09-19<br>2014-09-19 | 정의천      | B등급    | 바닥판 백태 : 표면처리<br>거더 하부플랜지 및 볼트부 녹발생 : 재도장<br>교대 상단 콘크리트 박락, 교대 교각 균열 : 단면보수 및 표면처리<br>받침장치 부식 및 난간 균열 : 재도장 및 주입보수.                                                                                                                                                                                                                | 이욱준        |

(계속)

| 점검진단구분                   | 점검진단기관명 | 비용(천원) | 주요 점검진단결과                                                                                                                                                                                                                                                                            | 작성일        |
|--------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 점검진단기간                   | 책임기술자   | 안전등급   | 주요 보수보강(안)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 작성자        |
| 정기점검<br>(상반기)            | 자체수행    | 0      | 점검결과 구조적인 결함사항은 없었으며, 받침장치의 무수축물탈파손,교각기둥 배수관토출부 표면박리,거더의 표면부식,바닥판의 백태,신축이음장치 토사퇴적,교면포장균열,난간방호벽균열등이 발견됨.                                                                                                                                                                              | 2014-10-07 |
| 2014-04-01<br>2014-04-01 | 정의천     | 양호     | 강박스 부식부 채도장,받침장치 무수축물탈,받침콘크리트 단면보수,하부구조 열화부의 단면보수,신축이음장치 청소,배수관보수.                                                                                                                                                                                                                   | 이옥준        |
| 정기점검<br>(하반기)            | 자체수행    | 0      | 점검결과 구조적인 결함사항은 없으며,거더부식, 바닥판 열화, 교각 코핑부 열화, 신축이음 토사퇴적, 교면포장 균열, 배수관 파손 및 행거탈락 등이 발견됨.                                                                                                                                                                                               | 2013-10-25 |
| 2013-08-12<br>2013-08-12 | 김태훈     | 양호     | 교각 열화부 단면보수 및 배수관 개선, 배수관 보수 등 필요. 거더 부식, 포장균열(기보수완료) 등 주의관찰 주의관찰 필요.                                                                                                                                                                                                                | 김태훈        |
| 정기점검<br>(상반기)            | 자체수행    | 0      | S7G2 A2측 단부 녹발생,부식,S7G1 거더점부식,A1 갓길 현치부 균열 백태오염,중분대측 시공이음부 바닥판 백태,갓길바닥판표면 열화,A1-sh1 받침콘크리트 열화,파손,A1-sh2,sh4 무수축물탈 균열,파손,A2 교대벽체 및 홍벽 균열,열화,철근노출,들뜸,P1 배수관 월류로인한 코핑부열화 및 철근노출,P6 배수관 월류로인한 현치부열화 및 철근노출,A1 신축이음장치 토사퇴적, 하부 강제 녹발생,난간하부 열화,배수관연결상태 불량.                                 | 2013-04-02 |
| 2013-04-02<br>2013-04-02 | 김태훈     | 양호     | 채도장,단면보수,균열보수,백태제거,배수관 위치조정,신축이음청소,배수관보수.                                                                                                                                                                                                                                            | 김태훈        |
| 정밀점검                     | 자체수행    | 0      | 거더,2차부재 도장탈락 10%미만, 부식발생면적2%미만,바닥판 전경간 시공이음부 백태, 갓길 바닥판 표면 열화,A1-sh2,sh4받침콘크리트 균열,파손,A1 교대홍벽 균열,교대벽체 콘크리트 박리,천단부 콘크리트 파손,P1 코핑부열화 및 철근노출,A2 교대벽체 및 홍벽 균열,열화,철근노출,들뜸,A1 후타부 표면탈리로 강제부 단차발생,A2 신축이음장치 누수로 강제 녹발생,부식,A1측 중분대 단부 파손,S4 중분대 하부 열화 파손,A1측 배수로 콘크리트 파손,S5 배수파이프 고정용 브라켓 망실. | 2012-12-12 |
| 2012-08-01<br>2012-08-01 | 김태훈     | B등급    | 주의관찰,받침콘크리트 단면보수,단면보수 및 오염제거,신축이음 주의관찰,단면보수,배수로단면보수.                                                                                                                                                                                                                                 | 김태훈        |

(계속)

| 점검진단구분                   | 점검진단기관명     | 비용(천원) | 주요 점검진단결과                                                                                                                    | 작성일        |
|--------------------------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 점검진단기간                   | 책임기술자       | 안전등급   | 주요 보수보강(안)                                                                                                                   | 작성자        |
| 정기점검<br>(상반기)            | 자체수행        | 0      | 전경간 도장탈락,백태,부식,점부식,전경간 시공이음부 바닥판 백태,갓길바닥판표면 열화, A2 교대홍벽 균열 및 열화,A1측 중분대 단부 파손,S4 중분대 하부 열화 파손,A1 강평거 횡방향 유간이동 있음,A1 점검계단 파손. | 2012-06-14 |
| 2012-05-03<br>2012-05-03 | 이해수,김태훈     | 양호     | 주의관찰,단면보수,점검계단보수.                                                                                                            | 김태훈        |
| 정기점검<br>(하반기)            | 자체수행        | 0      | 양호함.                                                                                                                         | 2011-11-29 |
| 2011-10-06<br>2011-10-06 | 이해수,박광일     | 양호     | 없음.                                                                                                                          | 박광일        |
| 정기점검<br>(상반기)            | 자체수행        | 0      | A2 현치부 균열,A2 파라펫 열화,균열, 부속시설물 이상없음.                                                                                          | 2011-06-21 |
| 2011-04-14<br>2011-04-14 | 이해수,박광일     | 양호     | 균열 및 단면보수.                                                                                                                   | 박광일        |
| 정밀안전진단                   | 미승씨엔에스검사(주) | 63,985 | 속사교(강릉) 정밀안전진단 결과 현장조사 및 현장시험에 의한 상태평가 결과 B로산정됨. 구조해석에 의한 안전성평가 결과 A로 산정됨. 종합평가 결과 B로 산정됨. 안전등급 결과 B로 산정됨.                   | 2010-11-03 |
| 2010-03-15<br>2010-10-15 | 김광치         | B등급    | 주입보수, 백화제거, 단면복구, 녹제거, 재도장.                                                                                                  | 김명검        |
| 정기점검<br>(하반기)            | 자체수행        | 0      | 양호함                                                                                                                          | 2010-09-03 |
| 2010-09-03<br>2010-09-03 | 박광일         | 양호     | 없음                                                                                                                           | 박광일        |

(계속)

| 점검진단구분                   | 점검진단기관명     | 비용(천원) | 주요 점검진단결과                                             | 작성일        |
|--------------------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------|------------|
| 점검진단기간                   | 책임기술자       | 안전등급   | 주요 보수보강(안)                                            | 작성자        |
| 정밀점검                     | 에스큐엔지니어링(주) | 6,395  | 포장콘크리트 균열 및 망상균열, 방호벽 균열백테덮개관 길이부족, 슬래브 하면 균열 및 백테... | 2010-01-06 |
| 2009-04-16<br>2009-12-11 | 박윤제         | B등급    | 표면처리, 주입보수, 단면보수, 부식제거 후 채도장, 덮개관 재설치                 | 김종생        |
| 정기점검<br>(상반기)            |             | 0      | 점검계단 파손 및 배수관막힘.                                      | 2009-04-09 |
| 2009-04-09<br>2009-04-09 | 김용준         | 양호     | 점검계단보수 및 배수시설 정비.                                     | 김태훈        |
| 정밀점검                     |             | 0      | 양호.                                                   | 2008-10-13 |
| 2008-08-01<br>2008-08-28 | 이원석         | B등급    | -                                                     | 김태훈        |
| 정기점검<br>(상반기)            | 자체수행        | 0      | 없음.                                                   | 2008-06-09 |
| 2008-05-27<br>2008-05-27 | 강현익         | 양호     | 없음.                                                   | 김태훈        |
| 정기점검<br>(하반기)            |             | 0      | A1 바닥판 배수구 주변 열화.                                     | 2008-01-29 |
| 2007-12-11<br>2007-12-11 | 이권찬         |        | 열화부 단면보수.                                             | 김태훈        |

(계속)

| 점검진단구분                   | 점검진단기관명    | 비용(천원) | 주요 점검진단결과                                                                              | 작성일        |
|--------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 점검진단기간                   | 책임기술자      | 안전등급   | 주요 보수보강(안)                                                                             | 작성자        |
| 정기점검<br>(상반기)            |            | 0      | A1 2번슈 무수축 콘크리트 파손,A2점검계단 파손.                                                          | 2008-01-29 |
| 2007-06-13<br>2007-06-13 | 한광수        | 양호     | 무수축 보수 및 점검계단 재설치.                                                                     | 김태훈        |
| 정밀점검                     |            | 0      | 양호.                                                                                    | 2007-01-11 |
| 2006-09-01<br>2006-09-01 | 박진희        | A등급    | 없음.                                                                                    | 이권찬        |
| 정기점검<br>(하반기)            |            | 0      | 양호.                                                                                    | 2007-01-11 |
| 2006-07-05<br>2006-07-05 | 이진만        | 양호     | 없음.                                                                                    | 이권찬        |
| 정기점검<br>(하반기)            |            | 0      | 양호.                                                                                    | 2006-02-13 |
| 2005-12-02<br>2005-12-02 | 이권찬        | 양호     | -                                                                                      | 이권찬        |
| 정기점검<br>(상반기)            |            | 500    | A1 1번슈 받침물탈 파손.                                                                        | 2005-12-22 |
| 2005-06-13<br>2005-06-13 | 석선원        | 양호     | 받침물탈 보수.                                                                               | 이권찬        |
| 정밀점검                     |            | 0      | 교면 슬라브 열화 및 포장 파손.                                                                     | 2005-03-03 |
| 2004-11-09<br>2004-11-09 | 양승렬        | B등급    | 열화부 보수 및 교면 재포장.                                                                       | 이권찬        |
| 정밀안전진단(긴급)               | (주)삼립엔지니어링 | 30,000 | 본 교량은 안전성이 확보된 교량으로 평가됨. 교면바닥판에 발생된 열화부위는 보수가 필요함. 동결방지제 살포시 물이 체수되지 않도록 배수시설 개선이 필요함. | 2006-05-03 |
| 2004-07-27<br>2004-10-30 | 김인석        | A등급    | 열화부위 보수 및 배수시설 개선 필요함.                                                                 | 김인석        |

(계속)

| 점검진단구분                   | 점검진단기관명 | 비용(천원) | 주요 점검진단결과                                     | 작성일        |
|--------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------|------------|
| 점검진단기간                   | 책임기술자   | 안전등급   | 주요 보수보강(안)                                    | 작성자        |
| 정기점검<br>(상반기)            |         | 0      | S.T.BOX 백태 오염,콘크리트 슬라브 열화 발생,아스콘 포장 포트홀 및 백태. | 2004-06-30 |
| 2004-06-09<br>2004-06-09 | 양승렬     | 보통     | 백태 제거,교면 슬라브 재포장 검토중.                         | 이권찬        |
| 정기점검<br>(하반기)            |         | 0      | 양호.                                           | 2004-02-27 |
| 2003-10-17<br>2003-10-17 | 정우관     | 양호     | 없음.                                           | 이철상        |
| 정기점검<br>(상반기)            |         | 0      | 교면포장,배수시설,난간,바닥판,신축이음,주형,교좌장치,교각,교대등.         | 2003-07-14 |
| 2003-06-23<br>2003-06-24 | 정우관     | 양호     | P3콘크리트균열,슈반침콘크리트균열등 하자보수조치.                   | 이철상        |
| 정밀점검                     | 한국도로공사  | 0      | 교량 교대·교각의 균열발생.                               | 2016-10-18 |
| 2002-10-28<br>2002-10-29 | 최기용     | A등급    |                                               | 심정원        |

## 나. 보수·보강 이력

| 공사명                              | 공사<br>구분 | 보수·보강부위                                             | 설계자     | 시공자           |
|----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|---------|---------------|
| 공사기간                             |          | 공사내역                                                | 공사비(천원) | 책임기술자         |
| 구조물유지관리연간단가                      | 보수       | 받침                                                  | 이권찬     | (주)신영<br>종합건설 |
| 2007.05.02 ~ 2007.12.31          |          | 슈재도장                                                | 278     | 한광수           |
| 구조물유지관리연간단가                      | 보수       | 교각                                                  | 이권찬     | (주)신영<br>종합건설 |
| 2007.07.20 ~ 2007.07.20          |          | 단면보수                                                | 92      | 한광수           |
| 구조물유지관리연간단가                      | 보수       | 받침                                                  | 이권찬     | (주)신영<br>종합건설 |
| 2007.07.21 ~ 2007.07.21          |          | 부분보수<br>(soleplate교체, 용접,<br>충전, 볼트체결,<br>모르타르보수 등) | 14      | 한광수           |
| 구조물유지관리연간단가                      | 보수       | 난간, 연석, 중앙분리대                                       | 이권찬     | (주)신영<br>종합건설 |
| 2007.10.18 ~ 2007.10.24          |          | 부분보수                                                | 2,521   | 한광수           |
| 도로시설물 유지관리공사                     | 보수       | 교대                                                  | 김태훈     | (자)우리건설       |
| 2008.05.01 ~ 2008.06.30          |          | 단면보수                                                | 502,280 | 지영인           |
| 2009 대관령지사 구조물<br>유지관리 연간단가 공사   | 보수       | 배수시설외 1종                                            | 김태훈     | 한양건설(주)       |
| 2009.03.19 ~ 2009.12.31          |          | 부분보수외 1종                                            | 490     | 지영인           |
| 2009 구조물 유지관리<br>연간단가계약 공사       | 보수       | 배수시설                                                | 김태훈     | 한양건설(주)       |
| 2009.07.01 ~ 2009.11.09          |          | 부분보수                                                | 276     | 김병구           |
| 2010년 대관령지사 구조물<br>유지보수공사 연간단가계약 | 보수       | 받침                                                  | 박광일     | (합)원주<br>현대건설 |
| 2010.05.06 ~ 2010.12.31          |          | 슈재도장                                                | 150     | 박광일           |
| 2010년 대관령지사 구조물<br>유지보수공사 연간단가계약 | 보수       | 교대                                                  | 박광일     | (합)원주<br>현대건설 |
| 2010.05.06 ~ 2010.12.31          |          | 균열보수공법<br>(표면처리, 주입, 충전 등)                          | 1,900   | 박광일           |

(계속)

| 공사명                      | 공사구분 | 보수·보강부위                  | 설계자     | 시공자        |
|--------------------------|------|--------------------------|---------|------------|
| 공사기간                     |      | 공사내역                     | 공사비(천원) | 책임기술자      |
| 2015년 대관령지사 관내 교량 보수보강공사 | 보수   | 교대                       | 이육준     | 주식회사 베스트건설 |
| 2015.04.27 ~ 2015.12.24  |      | 단면보수                     | 1,025   | 김태현        |
| 2017년 도로시설물 유지보수공사       | 보수   | 거더내외부                    | -       | -          |
| 2017.01.01.~2017.12.28   |      | 전반적 재도장                  |         | -          |
| 2017년 도로시설물 유지보수공사       | 보수   | 난간 및 중앙분리대               | -       | -          |
| 2017.01.01.~2017.12.28   |      | 표면보수                     |         | -          |
| 2017년 도로시설물 유지보수공사       | 보수   | 바닥판                      | -       | -          |
| 2017.01.01.~2017.11.28   |      | 단면보수, 표면보수               |         | -          |
| 2017년 도로시설물 유지보수공사       | 보수   | 하부구조                     | -       | -          |
| 2017.01.01.~2017.11.28.  |      | 균열보수, 단면보수, 표면보수, 교대보호블럭 |         | -          |
| 2017년 도로시설물 유지보수공사       | 보수   | 교면포장(LMC)                | -       | -          |
| 2017.01.01.~2017.12.28   |      | 재포장                      |         | -          |
| 2017년 도로시설물 유지보수공사       | 보수   | 배수시설                     | -       | -          |
| 2017.01.01.~2017.12.28   |      | 배수관 개량 (전구간)             |         | -          |

## 다. 자료수집 및 분석 결과요약

| 구분             | 수집 자료                                   | 자료 분석 결과                                                                                                        | 과업진행방향                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 건설<br>관련<br>자료 | · 준공도면                                  | · 준공도면은 설계당시 기준<br>에 준하여 작성된 것으로 확<br>인됨.<br>· 준공도면의 구조물 치수는<br>동일한 것으로 확인됨.                                    | · 현장조사 시 부재치수를<br>확인하여 준공도면과 비교,<br>검토하고 실측치와 동일할<br>경우는 관리주체측에서 보<br>유한 도면을 기준으로 진행<br>함.                                                                                                                                                   |
| 유지<br>관리<br>자료 | · 점검 이력<br>· 정밀점검보고서<br>· 정밀안전진단<br>보고서 | · 기존 정밀점검 보고서 분석<br>결과, 교량의 각 부재에서 손<br>상 및 열화가 확인되었으며,<br>관리주체는 그에 따른 유지관<br>리를 실시하고 있어 구조물은<br>내구성, 사용성을 확보함. | · 금회 중점조사 부재<br>- 바닥판 하부 백태<br>- 거더, 가로보 부식<br>- 받침 부식, 균열, 기능<br>- 교각 균열, 박락<br>- 신축이음 기능, 누수<br>· 부재에 나타나는 손상 및<br>열화 현상을 면밀히 조사하<br>여 확인 및 기록하고 그에<br>따른 구조물의 평가(상태평<br>가)를 실시하여 교량의 안<br>전 등급을 제시함.<br>· 향후 유지관리를 위한 보<br>수·보강방안을 제시토록함. |
|                | · 보수·보강이력                               | · 보수·보강 이력을 검토한<br>결과, 하자보수공사 등을 통하<br>여 지속적인 유지관리가 진행<br>된 것으로 평가됨.                                            | · 보수·보강 이력사항에는<br>보수부에 대한 위치가 제시<br>되어 있지 않으므로 보수된<br>손상명에 대한 사항을 상세<br>외관조사시 면밀히 조사함.                                                                                                                                                       |

## 5. 외관조사

### 5.1 손상 종류 및 원인

조사된 손상 및 열화 내용은 2017년에 실시한 각 부재별 보수공사 내용을 반영하지 않은 조사 결과로서 현장 외관조사에서 확인된 내용을 모두 기술함.

(※ 최종평가, 공사비등 유지관리를 위한 자료는 보수공사 내용을 충분히 반영하여 수록함.)

| 부재  | 결함, 손상, 열화 내용                                                                                           | 검토 결과                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 바닥판 | <ul style="list-style-type: none"> <li>바닥판 철근노출</li> <li>콘크리트 박리</li> <li>Deck Plate부식(백태오염)</li> </ul> | 재료의 열화, 동결융해 반복 작용, 교량의 신축, 진동 및 충격, 차량의 반복적 통행 등에 따른 현상으로 판단됨.                                                                                                                                                                                                           |
| 거더  | <ul style="list-style-type: none"> <li>강재부식</li> <li>SPLCIE 볼트 부식</li> </ul>                            | 2017년 금회 점검 중 강재부에 부분적으로 보수를 실시하였으므로 내구성이 확보되었다고 사료됨. 거더내부에 전반적으로 발생한 강재부식, 볼트부식 등은 우수유입 및 습기흡착으로 나타난 현상이며, 거더간 이음부인 Splice부 우수유입을 실링처리를 통하여 마감을 실시하고, 다이어프램 스캘럽으로 통한 우수유입은 신축이음 물받이 설치를 통하여 내부 우수유입을 차단하여 더 이상 손상부가 점차적으로 확대 될 수 없게 보수하고, 진행 중인 손상에는 방청 후 재도장이 요망됨.      |
| 가로보 | <ul style="list-style-type: none"> <li>점부식</li> </ul>                                                   | 보수를 통해 전반적으로 양호한 상태를 유지하고 있으며, 지속적인 유지관리를 하고 부식 등의 손상 발생 시 재도장하여 유지관리가 필요함.                                                                                                                                                                                               |
| 교대  | <ul style="list-style-type: none"> <li>균열, 재료분리</li> <li>백태</li> <li>콘크리트 박리 및 박락</li> </ul>            | 빗물 유입으로 인한 부재의 열화 진행이 용이하고 그로 인해 손상 범위가 넓고 수량이 많아 내구성 유지 및 안전성 확보를 위한 보수가 필요할 것으로 판단됨.                                                                                                                                                                                    |
| 교각  | <ul style="list-style-type: none"> <li>콘크리트 박리 다수</li> <li>균열 0.2~0.3mm</li> </ul>                      | 조사결과 교각 표면에 0.2mm 이하 균열이 다수 나타나고 있으며, 0.3mm이상 균열이 부분적으로 확인됨. 콘크리트 박리 및 박락 현상은 초기 미세 균열부에 빗물 및 염화칼슘 성분이 침투함에 따라 열화가 진행된 것으로 판단되며, 철근 간격 및 추정압축강도, 탄산화 시험 확인 결과 콘크리트 구체의 내구성에는 문제가 없는 것으로 분석되었다. 현재 확인된 손상부분에 대해 표면처리, 주입보수, 단면복구를 적용하여 관리하고 향후 중점적으로 관찰 및 조사하여야 할 것으로 판단됨. |

(계속)

| 부재   | 결함, 손상, 열화 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 검토 결과                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 받침   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 받침 콘크리트 균열</li> <li>· 받침장치 부식</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 받침의 도장열화부에 철과 물, 산소의 이온 반응으로 인한 부식 발생이 촉진됨에 따라 재도장을 통한 보수가 필요하며, 내구성을 유지할 수 있도록 조치 필요함.                                                                                                                                                            |
| 난간   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 균열 및 백태</li> <li>· 콘크리트 박락</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 외측난간(표면처리 보수공사 적용)은 양호하나 중앙분리대 연석부에 나타난 박리에 대해 내구성 유지를 위한 보수가 필요함.                                                                                                                                                                                 |
| 신축이음 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 장치 본체 부식</li> <li>· 유간부 퇴적</li> <li>· 후타재 균열 및 마모</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 부분 보수(고속도로의 특성상 통행차량의 빈도수가 높고 보수부에 대한 품질 관리의 어려움이 존재) 또는 기존상태 유지관리 후 중대한 문제점 발생(후타재 파손, 본체 탈락) 시 신축이음 교체를 통해 유지관리함이 타당함.                                                                                                                           |
| 교면포장 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 상태양호</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 교면포장의 전반적인 상태는 양호하며 정기적으로 점검하고 관리하여야 함.                                                                                                                                                                                                            |
| 배수시설 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 스틸그레이팅 망실, 변형</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 교면포장에 위치한 배수구는 상부 교면수를 배수관을 통해 하부로 유출시키는 기능을 가지며 이물질이 퇴적되는 현상이 나타날 수 있으므로 정기적으로 관찰하고 청소하여야 함. 또한 배수관 상면의 배수 덮개(스틸 그레이팅)가 절단 또는 망실된 상태로 당장의 교면 배수 기능에는 문제가 없겠으나 배수관 보호(큰 덩어리 이물질 유입 방지) 및 차량주행성(포장면 단차 발생) 등을 고려할 때 배수구 덮개를 설치하여 유지관리 해야 할 것으로 판단됨. |
| 평가   | <p>■ 주요손상</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 바닥판 철근노출, 박리 및 박락</li> <li>② 교대 및 교각에 균열, 박리 및 박락</li> <li>③ 신축이음장치 본체부식</li> <li>④ 거더 부식 다수 발생</li> </ol> <p>■ 각 부재에서 열화 및 손상이 다수 확인되나, 금회 점검 기간 중 보수공사가 부재별로 진행됨에 따라 외관조사 시 확인(보수공사 완료 전 외관조사 진행)된 손상의 대부분은 관리주체의 유지관리공사를 통해 보수 완료됨. 그 결과 부재의 손상수량이 감소하였고 외관상태의 개선 및 내구성이 확보 될 것으로 판단됨.</p> <p>■ 2017년 공사 내용 : 교면포장(LMC), 바닥판(단면보수, 표면보수), 하부구조(균열보수, 단면보수, 표면보수), 교대보호블럭시공, 거더 내외 재도장, 배수시설 전 구간 개량, 난간 및 중앙분리대 표면보수</p> |                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 5.2 부재별 손상 수량 집계

| 구분  | 손상내용                | 단위             | 손상물량   | 개소     |
|-----|---------------------|----------------|--------|--------|
| 바닥판 | 균열(cw=0.2mm이하)      | m              | 2.00   | 2.00   |
|     | 균열/백태               | m              | 3.60   | 3.00   |
|     | 백태                  | m <sup>2</sup> | 15.34  | 5.00   |
|     | 철근노출                | m <sup>2</sup> | 0.57   | 4.00   |
|     | 콘크리트 박리, 박락, 파손 등   | m <sup>2</sup> | 28.68  | 24.00  |
|     | 데크 플레이트 부식          | m <sup>2</sup> | 175.47 | 304.00 |
| 거더  | SPLICE부 실링재 미처리     | EA             | 104.00 | 104.00 |
|     | 우수유입                | EA             | 11.00  | 11.00  |
|     | 이물질퇴적               | m <sup>2</sup> | 0.86   | 6.00   |
| 교대  | 균열(cw=0.2mm이하)      | m              | 2.35   | 3.00   |
|     | 균열(cw=0.3mm이상)      | m              | 2.10   | 3.00   |
|     | 망상균열                | m <sup>2</sup> | 20.49  | 7.00   |
|     | 균열/백태               | m              | 1.40   | 2.00   |
|     | 백태                  | m <sup>2</sup> | 0.74   | 4.00   |
|     | 표면 보수재 열화(박리, 박락 등) | m <sup>2</sup> | 1.40   | 2.00   |
|     | 실런트 열화, 파손 탈락 등     | m              | 5.00   | 1.00   |
|     | 콘크리트 표면열화(표층박리)     | m <sup>2</sup> | 0.08   | 1.00   |
|     | 콘크리트 박리, 박락, 파손 등   | m <sup>2</sup> | 0.40   | 1.00   |
|     | 이물질퇴적               | m <sup>2</sup> | 4.28   | 3.00   |
|     | 녹오염                 | m <sup>2</sup> | 0.02   | 2.00   |
|     | 체수, 누수흔적            | EA             | 4.00   | 4.00   |

(계속)

| 구분     | 손상내용                    | 단위             | 손상물량   | 개소     |
|--------|-------------------------|----------------|--------|--------|
| 교각     | 균열(cw=0.2mm이하)          | m              | 195.80 | 156.00 |
|        | 균열(cw=0.3mm이상)          | m              | 25.30  | 7.00   |
|        | 망상균열                    | m <sup>2</sup> | 1.44   | 1.00   |
|        | 표면 보수재 열화(박리, 박락 등)     | m <sup>2</sup> | 1.20   | 1.00   |
|        | 콘크리트 표면열화(표층박리)         | m <sup>2</sup> | 10.74  | 6.00   |
|        | 철근노출                    | m <sup>2</sup> | 4.90   | 2.00   |
|        | 콘크리트 박리, 박락, 파손, 재료분리 등 | m <sup>2</sup> | 34.32  | 21.00  |
| 받침장치   | 받침 도장손상(박리,박락 등)        | m <sup>2</sup> | 0.95   | 8.00   |
|        | 받침장치 부식, 볼트부식 등         | m <sup>2</sup> | 5.64   | 19.00  |
|        | 받침모르타르 균열(cw=0.2mm이하)   | m              | 6.60   | 22.00  |
|        | 받침모르타르 박리, 박락 등         | m <sup>2</sup> | 0.06   | 1.00   |
|        | 받침콘크리트 균열(cw=0.2mm이하)   | m              | 9.65   | 35.00  |
|        | 받침콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)   | m              | 0.70   | 2.00   |
|        | 받침콘크리트 망상균열             | m <sup>2</sup> | 0.48   | 3.00   |
|        | 받침콘크리트 박리, 박락 등         | m <sup>2</sup> | 1.39   | 11.00  |
| 신축이음   | 신축이음장치 본체부식             | m <sup>2</sup> | 3.60   | 1.00   |
|        | 신축이음하면 부식               | EA             | 1.00   | 1.00   |
|        | 유간부 이물질퇴적               | m <sup>2</sup> | 0.60   | 1.00   |
|        | 후타재 마모                  | m <sup>2</sup> | 7.20   | 2.00   |
| 난간     | 균열(cw=0.2mm이하)          | m              | 17.95  | 12.00  |
|        | 난간균열                    | m              | 15.60  | 12.00  |
|        | 백태                      | m <sup>2</sup> | 11.10  | 8.00   |
|        | 콘크리트 박리, 박락, 파손 등       | m <sup>2</sup> | 9.31   | 12.00  |
| 배수시설   | 배수구 스틸그레이팅 망실, 변형, 탈락 등 | EA             | 15.00  | 15.00  |
| 기타 시설물 | 점검로 타공판 파손              | m <sup>2</sup> | 0.40   | 1.00   |

## 5.3 기 점검결과 손상수량 비교

| 구분   | 손상내용                | 단위             | 물량      |         | 수량비교<br>(증:▲, 감:▼) |        |
|------|---------------------|----------------|---------|---------|--------------------|--------|
|      |                     |                | 전차('15) | 금차('17) |                    |        |
| 바닥판  | 균열(cw=0.2mm이하)      | m              | -       | 2.00    | ▲                  | 2.00   |
|      | 균열/백태               | m              | -       | 3.60    | ▲                  | 3.60   |
|      | 백태                  | m <sup>2</sup> | 3.66    | 15.34   | ▲                  | 11.68  |
|      | 콘크리트 표면열화(표층박리)     | m <sup>2</sup> | 15.00   | -       | ▼                  | 15.00  |
|      | 콘크리트 박리, 박락, 파손 등   | m <sup>2</sup> | 26.64   | 28.37   | ▲                  | 2.04   |
|      | 철근노출                | m <sup>2</sup> | -       | 0.57    | ▲                  | 0.57   |
|      | 데크플레이트 부식           | m <sup>2</sup> | 137.95  | 175.47  | ▲                  | 37.52  |
| 거더   | 강재부식, 볼트부식 등        | m <sup>2</sup> | 239.78  | -       | ▼                  | 239.78 |
|      | 강재표면 백태오염           | m <sup>2</sup> | 22.86   | -       | ▼                  | 22.86  |
|      | 도장손상(박리,박락 등)       | m <sup>2</sup> | 5.51    | -       | ▼                  | 5.51   |
|      | 이물질퇴적               | m <sup>2</sup> | -       | 0.86    | ▲                  | 0.86   |
|      | SPLICE부 실링재 미처리     | EA             | -       | 104.00  | ▲                  | 104.00 |
| 2차부재 | 점부식                 | m <sup>2</sup> | 26.41   | -       | ▼                  | 26.41  |
| 교대   | 균열(cw=0.2mm이하)      | m              | 0.95    | 2.35    | ▲                  | 1.40   |
|      | 균열(cw=0.3mm이상)      | m              | 2.10    | 2.10    | -                  |        |
|      | 망상균열                | m <sup>2</sup> | 12.52   | 20.49   | ▲                  | 7.97   |
|      | 균열/백태               | m              | -       | 1.40    | ▲                  | 1.40   |
|      | 백태                  | m <sup>2</sup> | 13.05   | 0.74    | ▼                  | 12.31  |
|      | 표면 보수재 열화(박리, 박락 등) | m <sup>2</sup> | -       | 1.40    | ▲                  | 1.40   |
|      | 실런트 열화, 파손 탈락 등     | m              | -       | 5.00    | ▲                  | 5.00   |
|      | 콘크리트 표면열화(표층박리)     | m <sup>2</sup> | -       | 0.08    | ▲                  | 0.08   |
|      | 콘크리트 박리, 박락, 파손 등   | m <sup>2</sup> | -       | 0.40    | ▲                  | 0.40   |
| 교각   | 균열(cw=0.2mm이하)      | m              | 124.50  | 195.80  | ▲                  | 71.30  |
|      | 균열(cw=0.3mm이상)      | m              | 118.55  | 25.30   | ▼                  | 93.25  |
|      | 망상균열                | m <sup>2</sup> | 4.92    | 1.44    | ▼                  | 3.48   |
|      | 표면 보수재 열화(박리, 박락 등) | m <sup>2</sup> | 2.0     | 1.20    | ▼                  | 0.80   |
|      | 콘크리트 표면열화(표층박리)     | m <sup>2</sup> | 8.00    | 10.74   | ▲                  | 2.74   |
|      | 철근노출                | m <sup>2</sup> | 2.95    | 4.90    | ▲                  | 1.95   |
|      | 콘크리트 박리, 박락, 파손 등   | m <sup>2</sup> | 19.46   | 32.58   | ▲                  | 13.12  |

(계속)

| 구분        | 손상내용                        | 단위             | 물량      |         | 수량비교<br>(증:▲, 감:▼) |        |
|-----------|-----------------------------|----------------|---------|---------|--------------------|--------|
|           |                             |                | 전차('15) | 금차('17) |                    |        |
| 받침<br>장치  | 받침 도장손상(박리, 박락 등)           | m <sup>2</sup> | 3.10    | 0.95    | ▲                  | 3.49   |
|           | 받침장치 부식, 볼트부식 등             |                |         | 5.64    |                    |        |
|           | 받침모르타르 균열(cw=0.2mm이하)       | m              | 2.80    | 6.60    | ▲                  | 3.80   |
|           | 받침모르타르 박리, 박락 등             | m <sup>2</sup> | 0.06    | 0.06    | -                  |        |
|           | 받침콘크리트 균열(cw=0.2mm이하)       | m              | 9.75    | 9.65    | ▼                  | 0.10   |
|           | 받침콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)       | m              | 0.40    | 0.70    | ▲                  | 0.30   |
|           | 받침콘크리트 망상균열                 | m <sup>2</sup> | -       | 0.48    | ▲                  | 0.48   |
|           | 받침콘크리트 박리, 박락 등             | m <sup>2</sup> | 0.34    | 1.39    | ▲                  | 1.05   |
| 교면<br>포장  | LMC 포장균열                    | m              | 139.90  | -       | ▼                  | 139.90 |
|           | 아스콘 포장파손                    | m <sup>2</sup> | 1.50    | -       | ▼                  | 1.50   |
| 배수<br>시설  | 배수구 덮개(스틸그레이팅) 망실, 변형, 파손 등 | EA             | -       | 15.00   | ▲                  | 15.00  |
| 난간        | 균열(cw=0.5mm이하)              | m              | 111.65  | 33.55   | ▼                  | 21.90  |
|           | 백태                          | m <sup>2</sup> | 13.47   | 11.10   | ▼                  | 2.37   |
|           | 콘크리트 박리, 박락, 파손 등           | m <sup>2</sup> | 46.34   | 9.31    | ▼                  | 37.03  |
|           | 철근노출                        | m <sup>2</sup> | 18.40   | -       | ▼                  | 18.40  |
| 신축<br>이음  | 신축이음본체 부식                   | m <sup>2</sup> | 3.60    | 3.60    | -                  |        |
|           | 후타재 균열 및 마모                 | m <sup>2</sup> | 0.28    | 7.20    | ▲                  | 6.92   |
|           | 이물질퇴적                       | m <sup>2</sup> | 0.40    | 0.60    | ▲                  | 0.20   |
| 기타<br>시설물 | 점검로 타공판 파손                  | m <sup>2</sup> | -       | 0.40    | ▲                  | 0.40   |
|           | 교대사면 블록 부분탈락, 파손, 함몰 등      | m <sup>2</sup> | 54.00   | -       | ▼                  | 54.00  |

|          |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 검토<br>의견 | <p>■ 본 교량은 1999년 준공 이후 18여 년 간 공용 중에 있고 2017년 보수공사에서 바닥판 단면보수, 표면보수, 거더의 제도장, 교면LMC재포장, 배수시설의 배수관 전구간 개량, 난간 및 중앙분리대의 표면보수, 하부구조(교대, 교각)의 단면보수, 표면보수, 균열보수를 시행하였음.</p>                                                      |
|          | <p>■ 금회 조사에 따른 주요한 손상내용으로는 바닥판 데크플레이트 부식, 철근노출 및 박리와, 교각 박리 및 균열이 발생하였으며, 교대의 열화에 따른 균열, 백태, 박리, 거더내부 SPLICE부 실링재 미처리, 신축이음장치 본체부식 등이 조사되었으며, 확인된 손상에 대한 보수가 금회 점검기간 중에 대부분의 부재를 대상으로 진행됨에 따라 손상수량은 전차 조사 결과와 비교 시 감소함.</p> |

## 6. 현장시험

교량의 각 부재별로 콘크리트에 대한 재료시험을 실시하였으며, 각 측정치에 대한 분석 결과는 다음과 같다.

### <내구성 조사 결과>


| 시험명               | 시험부위                                                                                                                                                                                                                                | 건전부위                        | 불량부위 | 설계기준       | 평가  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------------|-----|
| 반발<br>경도<br>(MPa) | 바닥판 하면                                                                                                                                                                                                                              | 30.3~31.5                   | 31.6 | 27.0       | 양호  |
|                   | 하부구조                                                                                                                                                                                                                                | 27.7~30.6                   | 27.1 | 24.0       | 양호  |
| 탄산화<br>깊이<br>(mm) | 바닥판 하면                                                                                                                                                                                                                              | 8.0~12.0 (잔여깊이 : 38.0~42.0) |      | 잔여깊이 ≥30mm | a등급 |
|                   | 하부구조                                                                                                                                                                                                                                | 9.0~13.5 (잔여깊이 : 39.0~41.0) |      | 잔여깊이 ≥30mm | a등급 |
| 종합<br>평가          | · 반발경도 시험<br>- 시험분석 결과 설계기준강도 이상으로 양호한 수준 유지함.<br>- 열화 및 손상부위 근접한 부분의 반발경도 현장확인 결과, 건전 부위 측정치와 비교 시 강도의 저하가 크게 나타나지 않음. (불량부위 부근의 콘크리트 추정압축강도 양호)                                                                                   |                             |      |            |     |
|                   | · 탄산화 시험<br>- 탄산화 잔여 피복두께 30mm이상 확보. (상태등급 : a등급)<br>- 이론 속도 계수(3.7mm/√년) > 실제 탄산화 속도 계수(2.1~3.2mm/√년)<br>▶탄산화 진행 속도가 이론치보다 천천히 진행됨.<br>▶경과년수 : 18년(1999년 준공, 이론깊이 : 15.81mm)<br>- 전차 용역과 비교 시 잔여피복두께는 30mm 이상을 유지하며, 지속적인 유지관리 요함. |                             |      |            |     |

## 7. 상태평가 및 안전등급 지정

### 7.1 상태평가

- 상태평가 결함도 점수 = 0.236 'B' 등급 (결함도 범위 :  $0.13 \leq x < 0.26$ )
- 상태평가 결과, 교량의 주요 부재에 손상 및 결함이 일부 발생하여 내구성 유지를 위하여 부분 보수가 필요한 상태임.

| 부재의 분류        |       | 상부구조  |       | 2차 부재 | 기타부재  |       |       |       | 받침    | 하부 구조 |       | 내구성 요소  |         |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 번호            | 구조 형식 | 바닥판   | 거더    | 가로보   | 포장    | 배수    | 난간    | 신축이음  | 교량 받침 | 하부    | 기초    | 탄산화 (상) | 탄산화 (하) |
| 1             | STB   | c     | a     | a     | a     | b     | b     | b     | b     | c     | q     | a       | a       |
| 2             | STB   | c     | a     | a     | a     | b     | b     |       | b     | c     | q     | a       | a       |
| 3             | STB   | c     | a     | a     | a     | b     | b     |       | b     | b     | q     | a       | a       |
| 4             | STB   | c     | a     | a     | a     | b     | b     |       | c     | c     | q     | a       | a       |
| 5             | STB   | c     | a     | a     | a     | b     | a     |       | b     | c     | q     | a       | a       |
| 6             | STB   | c     | a     | a     | a     | b     | a     |       | b     | c     | q     | a       | a       |
| 7             | STB   | c     | a     | a     | a     | b     | a     |       | c     | c     | q     |         | a       |
| 8             |       |       |       |       |       |       |       | b     | b     | c     | q     |         |         |
| 평균            |       | 0.400 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.157 | 0.200 | 0.250 | 0.375 | 0.000 | 0.100   | 0.100   |
| 가중치           |       | 18    | 20    | 5     | 7     | 3     | 2     | 9     | 9     | 20    | 0     | 4       | 3       |
| (평균×가중치)/가중치합 |       | 0.072 | 0.020 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.003 | 0.018 | 0.023 | 0.075 | 0.000 | 0.004   | 0.003   |
| 환산결함도 점수      |       | 0.236 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
| 상태평가 결과       |       | B     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |         |

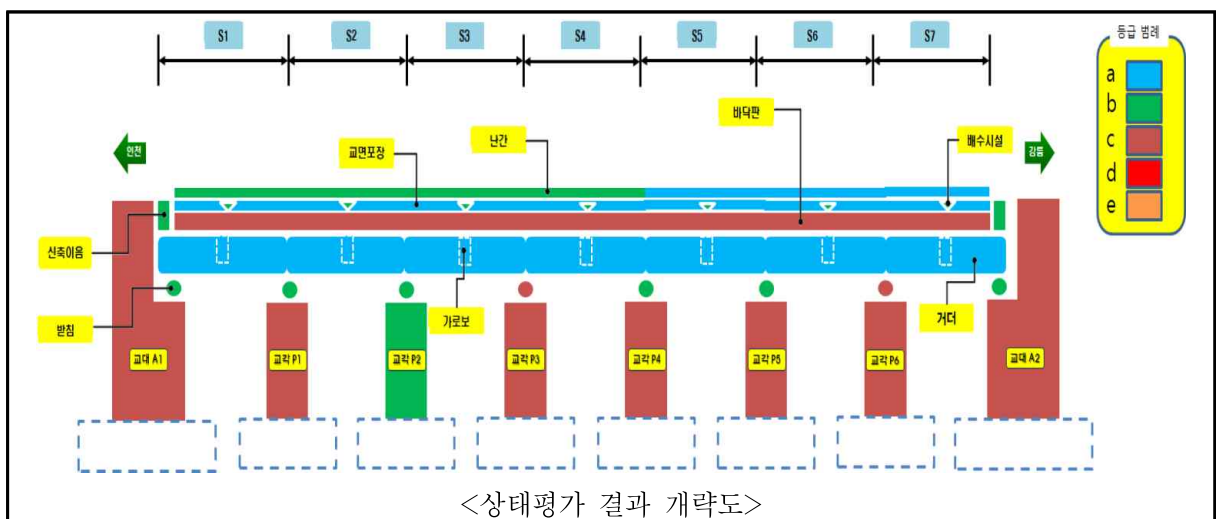

| 평가 년도       | 결 함도 점수 | 상태평가 결과 |
|-------------|---------|---------|
| 전 차 (2015년) | 0.330   | C       |
| 금 회 (2017년) | 0.236   | B       |

- 금회 교량의 일부 부재(포장, 난간, 배수시설, 거더 및 가로보, 바닥판, 교대 및 교각, 신축이음장치 등)에 대한 보수 공사가 진행됨에 따라 환산결함도 점수가 감소하였음. 결함도 점수 범위에 따른 기준에 의하면 교량은 B등급의 범위에 포함되며 2015년 상태평가 결과와 비교 시 상향 평가됨에 따라 그에 준하여 관리 할 수 있는 방안을 제시함.
- 상태평가 등급 변화 (C 등급 → B 등급)
- 상태평가 변화 원인 : 2017년 보수공사 실시

| 구분    | 보수 · 보강 내용                         | 등급    |          |
|-------|------------------------------------|-------|----------|
|       |                                    | 2015년 | 2017년    |
| 바닥판   | · 단면보수(3㎡), 표면보수(425㎡)             | c     | <b>c</b> |
| 거더    | · 강교 도장 박리부 채도장(6,093㎡)            | b     | <b>a</b> |
| 가로보   | · 강교 도장 박리부 채도장                    | b     | <b>a</b> |
| 포장    | · 교면포장(LMC)                        | b     | <b>a</b> |
| 배수    | · 배수관개량(전구간)                       | c     | <b>b</b> |
| 난간    | · 표면보수(650㎡)                       | d     | <b>b</b> |
| 신축이음  | · 2015년 진단 이후 신축이음장치 교체(A2)        | c     | <b>b</b> |
| 교량받침  | -                                  | b     | b        |
| 교대/교각 | · 단면보수(28㎡), 표면보수(13㎡), 균열보수(111m) | c     | <b>c</b> |

- 교량 등급 관리 시 중점 관리 필요한 손상내용
  - ① 바닥판 철근노출 부식 및 단면손상(박리 및 박락)
  - ② 거더 및 가로보 부식 및 도장 박리, 박락, 부재의 변형
  - ③ 교각의 0.3mm 이상균열 발생여부 지속확인
  - ④ 받침 본체와 플레이트 부식에 대한 채도장 보수

## 7.2 안전등급 지정

금회는 대상 교량에 대한 정밀점검을 실시하였으며, 안전성평가를 수행하지 않고 상태평가만을 실시하여 평가된 등급의 결과를 구조물의 안전등급으로 지정하도록 한다.

- ▶ 구조물 안전등급 지정 : B등급

## 8. 보수·보강 및 유지관리 방안

### 8.1 보수 · 보강 방안별 손상내용

| 보수 방안 | 부재   | 손상내용                  | 순위 |
|-------|------|-----------------------|----|
| 표면처리  | 교각   | 균열(cw=0.1mm)          | 3  |
|       |      | 균열(cw=0.2mm)          | 3  |
|       |      | 망상균열(cw=0.2mm)        | 3  |
|       |      | 보수재 균열(cw=0.2mm)      | 3  |
|       |      | 보수재 박리                | 3  |
|       |      | 콘크리트 표면열화(표층박리)       | 3  |
|       | 교대   | 균열(cw=0.2mm)          | 3  |
|       |      | 균열/백태                 | 3  |
|       |      | 녹오염                   | 3  |
|       |      | 망상균열(cw=0.2mm)        | 3  |
|       |      | 백태                    | 3  |
|       |      | 보수재 균열(cw=0.1mm)      | 3  |
|       |      | 보수재 균열(cw=0.2mm)      | 3  |
|       |      | 보수재 망상균열              | 3  |
|       |      | 보수재 박락                | 3  |
|       |      | 보수재 박리                | 3  |
|       |      | 콘크리트 표면열화(표층박리)       | 3  |
|       | 교량받침 | 받침모르타르 균열(cw=0.1mm)   | 3  |
|       |      | 받침모르타르 균열(cw=0.2mm)   | 3  |
|       |      | 받침콘크리트 균열(cw=0.1mm)   | 3  |
|       |      | 받침콘크리트 균열(cw=0.2mm)   | 3  |
|       |      | 받침콘크리트 망상균열(cw=0.2mm) | 3  |
|       | 난간   | 난간 균열(cw=0.2mm)       | 3  |
|       |      | 난간 균열(cw=0.5mm)       | 3  |
|       |      | 백태                    | 3  |
|       |      | 보수재 균열(cw=0.1mm)      | 3  |
|       |      | 보수재 균열(cw=0.2mm)      | 3  |
|       | 바닥판  | 균열(cw=0.1mm)          | 3  |
|       |      | 균열/백태                 | 3  |
|       |      | 백태                    | 3  |

(계속)

| 보수방안          | 부재   | 손상내용                | 순위 |
|---------------|------|---------------------|----|
| 주입보수          | 교각   | 균열(cw=0.3mm)        | 2  |
|               |      | 균열(cw=0.4mm)        | 2  |
|               | 교대   | 균열(cw=0.3mm)        | 2  |
|               |      | 보수재 균열(cw=0.3mm)    | 2  |
|               | 교량받침 | 받침콘크리트 균열(cw=0.3mm) | 2  |
| 단면복구          | 교각   | 재료분리                | 2  |
|               |      | 콘크리트 굽힘             | 2  |
|               |      | 콘크리트 박락             | 2  |
|               |      | 콘크리트 박리             | 2  |
|               |      | 콘크리트 파손             | 2  |
|               | 교대   | 콘크리트 박락             | 2  |
|               | 교량받침 | 받침모르타르 파손           | 2  |
|               |      | 받침콘크리트 박락           | 2  |
|               |      | 받침콘크리트 박리           | 2  |
|               |      | 받침콘크리트 보수재 박락       | 2  |
|               |      | 받침콘크리트 보수재 충분리      | 2  |
|               | 난간   | 콘크리트 박리             | 2  |
|               |      | 콘크리트 파손             | 2  |
|               | 바닥판  | 배수관 주변 콘크리트 박락      | 2  |
|               |      | 콘크리트 박락             | 2  |
|               |      | 콘크리트 박리             | 2  |
| 단면복구(방청)      | 교각   | 철근노출                | 2  |
|               | 바닥판  | 철근노출                | 2  |
| 재도장           | 바닥판  | 데크플레이트 부식           | 2  |
| 받침 도장         | 교량받침 | 받침 도장박락             | 2  |
|               |      | 받침 도장박리             | 2  |
|               |      | 받침장치 부식             | 2  |
| 스틸그레이팅<br>재설치 | 배수시설 | 배수구 스틸그레이팅 망실       | 3  |
|               |      | 배수구 스틸그레이팅 변형       | 3  |
|               |      | 배수구 스틸그레이팅 파손       | 3  |

(계속)

| 보수방안    | 부재     | 손상내용            | 순위   |
|---------|--------|-----------------|------|
| 타공판 재설치 | 기타 시설물 | 점검로 타공판 파손      | 2    |
| 청소      | 거더     | 이물질퇴적           | 2    |
|         | 교대     | 이물질퇴적           | 2    |
|         | 신축이음   | 유간부 이물질퇴적       | 2    |
| 실런트 재시공 | 교대     | 실런트 파손          | 3    |
| 실링재 마감  | 거더     | SPLICE부 실링재 미처리 | 3    |
| 유지관찰    | 거더     | 우수유입            | 유지관찰 |
|         | 교대     | 누수흔적            | 유지관찰 |
|         |        | 체수              | 유지관찰 |
|         | 신축이음   | 신축이음장치 본체부식     | 유지관찰 |
|         |        | 신축이음하면 부식       | 유지관찰 |
|         |        | 후타재 마모          | 유지관찰 |

## 8.2 개략공사비 산출

| 구분  | 손상내용               | 보수<br>방안     | 보수<br>물량 | 단위             | 단가<br>(천원) | 개략<br>공사비<br>(천원) | 우선<br>순위 |
|-----|--------------------|--------------|----------|----------------|------------|-------------------|----------|
| 바닥판 | 균열(cw=0.1mm)       | 표면처리         | 0.50     | m <sup>2</sup> | 64         | 32                | 3        |
|     | 균열/백태              | 표면처리         | 0.90     | m <sup>2</sup> | 64         | 58                | 3        |
|     | 데크플레이트 부식          | 채도장          | 175.47   | m <sup>2</sup> | 33         | 5,791             | 2        |
|     | 배수관 주변 콘크리트<br>박락  | 단면복구         | 0.31     | m <sup>2</sup> | 235        | 73                | 2        |
|     | 백태                 | 표면처리         | 15.34    | m <sup>2</sup> | 64         | 982               | 3        |
|     | 철근노출               | 단면복구<br>(방청) | 0.57     | m <sup>2</sup> | 328        | 187               | 2        |
|     | 콘크리트 박락            | 단면복구         | 14.82    | m <sup>2</sup> | 235        | 3,483             | 2        |
|     | 콘크리트 박리            | 단면복구         | 13.55    | m <sup>2</sup> | 235        | 3,184             | 2        |
| 거더  | SPLICE부<br>실링재 미처리 | 실링재 마감       | 104.00   | EA             | 1          | 104               | 3        |
|     | 이물질퇴적              | 청소           | 0.86     | m <sup>2</sup> | 20         | 17                | 2        |
| 교대  | 균열(cw=0.2mm)       | 표면처리         | 0.35     | m <sup>2</sup> | 64         | 22                | 3        |
|     | 균열(cw=0.3mm)       | 주입보수         | 0.40     | m              | 75         | 30                | 2        |
|     | 균열/백태              | 표면처리         | 0.35     | m <sup>2</sup> | 64         | 22                | 3        |
|     | 녹오염                | 표면처리         | 0.02     | m <sup>2</sup> | 64         | 1                 | 3        |
|     | 망상균열(cw=0.2mm)     | 표면처리         | 19.73    | m <sup>2</sup> | 64         | 1,262             | 3        |
|     | 백태                 | 표면처리         | 0.74     | m <sup>2</sup> | 64         | 47                | 3        |
|     | 보수재 균열(cw=0.1mm)   | 표면처리         | 0.14     | m <sup>2</sup> | 64         | 9                 | 3        |
|     | 보수재 균열(cw=0.2mm)   | 표면처리         | 0.10     | m <sup>2</sup> | 64         | 6                 | 3        |
|     | 보수재 균열(cw=0.3mm)   | 주입보수         | 1.70     | m              | 75         | 128               | 2        |
|     | 보수재 망상균열           | 표면처리         | 0.76     | m <sup>2</sup> | 64         | 49                | 3        |

(계속)

| 구분 | 손상내용               | 보수<br>방안     | 보수<br>물량 | 단위             | 단가<br>(천원) | 개략<br>공사비<br>(천원) | 우선<br>순위 |
|----|--------------------|--------------|----------|----------------|------------|-------------------|----------|
| 교대 | 보수재 박락             | 표면처리         | 0.60     | m <sup>2</sup> | 64         | 38                | 3        |
|    | 보수재 박리             | 표면처리         | 0.80     | m <sup>2</sup> | 64         | 51                | 3        |
|    | 실런트 파손             | 실런트<br>재시공   | 5.00     | m              | 23         | 115               | 3        |
|    | 이물 질퇴적             | 청소           | 4.28     | m <sup>2</sup> | 20         | 86                | 2        |
|    | 콘크리트 박락            | 단면복구         | 0.40     | m <sup>2</sup> | 235        | 94                | 2        |
|    | 콘크리트<br>표면열화(표층박리) | 표면처리         | 0.08     | m <sup>2</sup> | 64         | 5                 | 3        |
| 교각 | 균열(cw=0.1mm)       | 표면처리         | 24.08    | m <sup>2</sup> | 64         | 1,541             | 3        |
|    | 균열(cw=0.2mm)       | 표면처리         | 24.15    | m <sup>2</sup> | 64         | 1,546             | 3        |
|    | 균열(cw=0.3mm)       | 주입보수         | 23.30    | m              | 75         | 1,748             | 2        |
|    | 균열(cw=0.4mm)       | 주입보수         | 2.00     | m              | 75         | 150               | 2        |
|    | 망상균열(cw=0.2mm)     | 표면처리         | 1.44     | m <sup>2</sup> | 64         | 92                | 3        |
|    | 보수재 균열(cw=0.2mm)   | 표면처리         | 0.73     | m <sup>2</sup> | 64         | 47                | 3        |
|    | 보수재 박리             | 표면처리         | 1.20     | m <sup>2</sup> | 64         | 77                | 3        |
|    | 재료분리               | 단면복구         | 1.74     | m <sup>2</sup> | 235        | 409               | 2        |
|    | 철근노출               | 단면복구<br>(방청) | 4.90     | m <sup>2</sup> | 328        | 1,607             | 2        |
|    | 콘크리트 굽힘            | 단면복구         | 0.04     | m <sup>2</sup> | 235        | 9                 | 2        |
|    | 콘크리트 박락            | 단면복구         | 4.80     | m <sup>2</sup> | 235        | 1,128             | 2        |
|    | 콘크리트 박리            | 단면복구         | 27.70    | m <sup>2</sup> | 235        | 6,510             | 2        |
|    | 콘크리트 파손            | 단면복구         | 0.04     | m <sup>2</sup> | 235        | 9                 | 2        |
|    | 콘크리트<br>표면열화(표층박리) | 표면처리         | 10.74    | m <sup>2</sup> | 64         | 687               | 3        |
| 받침 | 받침 도장박락            | 받침 도장        | 0.70     | m <sup>2</sup> | 61         | 43                | 2        |
|    | 받침 도장박리            | 받침 도장        | 0.25     | m <sup>2</sup> | 61         | 15                | 2        |

(계속)

| 구분       | 손상내용                     | 보수<br>방안      | 보수<br>물량 | 단위             | 단가<br>(천원) | 개략<br>공사비<br>(천원) | 우선<br>순위 |
|----------|--------------------------|---------------|----------|----------------|------------|-------------------|----------|
| 받침       | 받침모르타르<br>균열(cw=0.1mm)   | 표면처리          | 0.60     | m <sup>2</sup> | 64         | 38                | 3        |
|          | 받침모르타르<br>균열(cw=0.2mm)   | 표면처리          | 1.05     | m <sup>2</sup> | 64         | 67                | 3        |
|          | 받침모르타르 파손                | 단면복구          | 0.06     | m <sup>2</sup> | 235        | 14                | 2        |
|          | 받침장치 부식                  | 받침 도장         | 5.64     | m <sup>2</sup> | 61         | 344               | 2        |
|          | 받침콘크리트<br>균열(cw=0.1mm)   | 표면처리          | 2.14     | m <sup>2</sup> | 64         | 137               | 3        |
|          | 받침콘크리트<br>균열(cw=0.2mm)   | 표면처리          | 0.28     | m <sup>2</sup> | 64         | 18                | 3        |
|          | 받침콘크리트<br>균열(cw=0.3mm)   | 주입보수          | 0.70     | m              | 75         | 53                | 2        |
|          | 받침콘크리트<br>망상균열(cw=0.2mm) | 표면처리          | 0.48     | m <sup>2</sup> | 64         | 31                | 3        |
|          | 받침콘크리트 박락                | 단면복구          | 0.47     | m <sup>2</sup> | 235        | 110               | 2        |
|          | 받침콘크리트 박리                | 단면복구          | 0.74     | m <sup>2</sup> | 235        | 174               | 2        |
|          | 받침콘크리트 보수재 박락            | 단면복구          | 0.12     | m <sup>2</sup> | 235        | 28                | 2        |
|          | 받침콘크리트 보수재<br>충분리        | 단면복구          | 0.06     | m <sup>2</sup> | 235        | 14                | 2        |
| 기타       | 점검로 타공판 파손               | 타공판<br>재설치    | 0.40     | m <sup>2</sup> | 150        | 60                | 2        |
| 배수<br>시설 | 배수구 스틸그레이팅 망실            | 스틸그레이팅<br>재설치 | 5.00     | EA             | 119        | 595               | 3        |
|          | 배수구 스틸그레이팅 변형            | 스틸그레이팅<br>재설치 | 6.00     | EA             | 119        | 714               | 3        |
|          | 배수구 스틸그레이팅 파손            | 스틸그레이팅<br>재설치 | 4.00     | EA             | 119        | 476               | 3        |
| 신축<br>이음 | 유간부 이물질퇴적                | 청소            | 0.60     | m <sup>2</sup> | 20         | 12                | 2        |

(계속)

| 구분                  | 손상내용             | 보수<br>방안 | 보수<br>물량 | 보수<br>단위       | 단가<br>(천원) | 개략<br>공사비<br>(천원) | 우선<br>순위 |
|---------------------|------------------|----------|----------|----------------|------------|-------------------|----------|
| 난간                  | 난간 균열(cw=0.2mm)  | 표면처리     | 3.63     | m <sup>2</sup> | 64         | 232               | 3        |
|                     | 난간 균열(cw=0.5mm)  | 표면처리     | 0.28     | m <sup>2</sup> | 64         | 18                | 3        |
|                     | 백태               | 표면처리     | 11.10    | m <sup>2</sup> | 64         | 710               | 3        |
|                     | 보수재 균열(cw=0.1mm) | 표면처리     | 0.25     | m <sup>2</sup> | 64         | 16                | 3        |
|                     | 보수재 균열(cw=0.2mm) | 표면처리     | 4.24     | m <sup>2</sup> | 64         | 271               | 3        |
|                     | 콘크리트 박리          | 단면복구     | 7.47     | m <sup>2</sup> | 235        | 1,755             | 2        |
|                     | 콘크리트 파손          | 단면복구     | 1.84     | m <sup>2</sup> | 235        | 432               | 2        |
| 순공사비 합계(천원)         |                  |          |          |                |            | 37,813            |          |
| 제경비(순공사비×50%)       |                  |          |          |                |            | 18,907            |          |
| 순위별 공사비<br>(제경비 포함) |                  |          |          | 1순위            | -          |                   |          |
|                     |                  |          |          | 2순위            | 41,546     |                   |          |
|                     |                  |          |          | 3순위            | 15,174     |                   |          |
| 개략공사비(천원)           |                  |          |          |                |            | 56,720            |          |

※ 개략공사비는 실시설계 시 공법선정, 단가변동 및 현장여건상 부대공의 추가 등으로 변동될 수 있음.

## 8.3 유지관리 방안

| 부재 | 점검부위      | 주요 점검 항목                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 상부 | 바닥판       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 종방향, 횡방향 균열, 백태 확인</li> <li>• 캔틸레버부 바닥판 박리, 박락, 철근노출 확인</li> <li>• 신축이음 하면 빗물유입에 따른 열화 확인(박리, 파손, 철근노출)</li> <li>• 바닥판 유간 확인, 교대 홍벽 상접 확인 및 문제점 발견시 조치</li> </ul>                                                                                                                           |
|    | [손상]      |                                                                                                                                                                   |
| 상부 | 거더<br>가로보 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 강재부에 부식이 다수 나타나고 있어(거더 외부 도장 두께 불량, 표준두께 이하) 보수가 필요하며, 강재 부식 및 도장박리에 대한 지속적 확인 조사 필요.</li> <li>• 볼트연결부 이완 및 탈락여부 조사</li> <li>• 용접이음부 균열발생 여부 조사               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중차량 통행에 의한 피로응력으로 각 부재의 단부 또는 볼트 이음부 주변 균열발생 여부에 대한 세밀한 관찰 필요</li> </ul> </li> </ul> |
|    | [손상]      |                                                                                                                                                               |
| 하부 | 교대        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기존균열의 변상, 균열 및 백태 등 추가손상 발생여부</li> <li>• 신축이음 하부에 위치한 부재의 열화현상 중점 확인</li> <li>• 콘크리트 피복 탈락 및 철근노출, 외부충격 파손 여부</li> <li>• 침하, 기울음 발생여부</li> </ul>                                                                                                                                            |
|    | [손상]      |                                                                                                                                                               |

(계속)

| 부재    | 점검부위             | 주요 점검 항목                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 하부    | 교각<br><br>[손상]   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 교각 기울음 및 전도</li> <li>• 균열, 박리, 박락, 층분리, 철근노출, 백태(유리석회)</li> <li>• 두부 물고임</li> <li>• 받침부 하부 균열 및 파손, 시공이음부 균열</li> <li>• 이동 또는 기울음</li> </ul>   |
| 받침    | 받침장치<br><br>[손상] | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 가동받침 기능 및 이동상태, 가동받침의 부식 및 받침 모르터 균열 여부, 받침 본체의 오염상태에 대한 점검</li> <li>• 받침 허용 이동 여유량 확인 및 주변 부재의 손상 여부 확인.</li> <li>• 연단거리 확인</li> </ul>    |
| 기타 부재 | 교면포장<br><br>[양호] | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 균열 (선상), 교면포장 손상으로 인한 우수침투 확인</li> <li>• 교면포장부 균열 지속적 확인 → 보수 후 지속적 확인</li> <li>• 교면포장 체수 확인</li> </ul>                                    |

(계속)

| 부재       | 점검부위                 | 주요 점검 항목                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기타<br>부재 | 배수시설<br><br><br>[양호] | <ul style="list-style-type: none"> <li>배수구 주위파손 및 막힘, 배수구에 대한 점검</li> <li>배수관의 부식 및 파손, 이음부의 파손, 어긋남, 지지철물의 상태, 기능여부에 대한 점검.</li> </ul>                                                 |
|          | 신축이음<br><br><br>[손상] | <ul style="list-style-type: none"> <li>정상적인 기능, 이음부 콘크리트의 균열 및 파손</li> <li>이음부 콘크리트와 교면 포장과의 평탄성, 단차</li> <li>신축 이동량에 대한 점검</li> <li>신축이음하면 누수발생 여부 및 그로 인한 주변부재 손상 확인</li> </ul>   |
| 기타<br>부재 | 난간<br><br><br>[양호]   | <ul style="list-style-type: none"> <li>균열, 박리, 파손</li> <li>철근노출 및 부식</li> <li>전체적인 처짐 및 선형불량</li> </ul>                                                                             |

## 9. 종합결론

### 9.1 총평

본 용역은 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」에 의거하여 시행하며, 교량의 안전성, 사용성, 내구성을 종합적으로 평가하고, 교량에 대한 물리적, 기능적 결함의 원인 분석을 실시하여 보수·보강 대책을 수립함으로써 시설물의 효율적인 관리와 유지관리 방안을 제시하였으며, 그 결과를 종합하여 요약하면 다음과 같다.

(※ 외관조사 내용은 보수공사가 완료되지 않은 시점에서 현장조사를 실시한 결과를 기술하였음. 각 부재에서 열화 및 손상이 확인되나, 금회 점검 기간 중 보수공사가 지속적으로 진행되고 있었으며, 금회 조사에서 확인된 손상의 대부분은 2017년 현장 정밀점검 외관조사 후에 완료된 관리주체의 유지관리공사를 통해 보수가 적용되었음. 단, 외관조사 물량 집계 결과와 상태평가 및 공사비 산출은 보수공사 내용을 반영하여 평가 및 산출함.)

#### 가. 외관조사 결과 및 분석

- (1) 구조물 준공(1999년) 후 약 18년 경과
- (2) 점검결과 부재별 중대 결함 사항 없음.
- (3) 외관조사 결과 및 평가

##### ① 바닥판

바닥판 캔틸레버부에서 철근노출 및 콘크리트 박락, 데크플레이트 부분 부식이 확인되며, 이는 공용 중 교면포장으로부터 유입되는 빗물(융빙제, 염화칼슘 포함)이 바닥판 하부 콘크리트 표면(초기결함 균열, 공용중 열화된 부분)에 침투되고 철근에 흡착하여 부식 작용, 장기간의 동결융해 반복 작용, 교량의 신축, 차량의 반복적 통행에 따른 진동 및 충격 등의 복합적 요인에 따른 열화현상으로 판단됨.

철근노출부분에 방청 후 단면복구, 백태 및 균열부 표면처리를 통해 부재의 내구성을 유지 관리해야 함. 근본적으로 교면수의 유입 및 공기 중 확산을 통한 부식 영향인자의 차단을 막을 수 없는 현실성을 고려해 본다면 관리주체는 향후 철근의 부식을 초래하지 않거나 그 영향을 줄일 수 있는 융빙제의 개발 지원 및 사용토록 하고 공사시 내후성이 강한 재료의 사용 및 시공관리를 철저히 하여 교량의 내구성 품질을 높일 수 있는 방안을 모색하여 유지관리토록 해야 할 것으로 사료됨.

## ② 거더 및 2차부재(가로보)

교량은 1999년 준공 이후 18년 간 공용중에 있고, 전차에서 조사된 거더 부재의 전반적인 강재부식, 볼트 부식 등에 대해 도장 보수공사를 실시하고 완료하여 조사 결과 전반적인 재도장을 통해 양호한 상태를 유지하고 있음.

## ③ 교대

교대에 발생한 균열에 대해 주입보수, 표면처리 공사가 진행됨에 따라 전차에서 확인된 손상과 비교시 금회 조사된 균열의 수량이 감소함.

균열 0.2mm, 균열0.3mm, 망상균열, 콘크리트 박락, 실런트 파손 현상이 조사됨. 부재에 나타나는 손상에 대해 내구성 유지 및 안전성 확보를 위한 보수가 필요하며 지속적으로 관리해야 할 것으로 판단됨.

## ④ 교각

표면에 0.2mm 이하 균열이 나타나고 있으며, 0.3mm이상 균열이 부분적으로 확인됨. 특히, 교각 코핑부 열화로 인한 박리, 수직균열 현상이 다수 나타나는 것이 확인되었으며, 망치타격을 통해 내부 공극이 발생한 부분을 확인하였음. 박리(내부 공극)는 타설불량, 초기 미세 균열 부분에 빗물 및 염화칼슘 성분이 침투, 보수재와 기존 콘크리트의 접착불량 등에 따른 열화 현상으로 판단됨. 구체의 추정압축강도, 탄산화 시험 확인 결과 콘크리트의 내구성에는 문제가 없는 것으로 분석되나 열화에 따른 균열 및 단면손상이 확인되므로 현재 확인된 부분에 대해 표면처리, 주입보수, 단면복구를 적용하여 관리하고 향후 중점적인 관리 필요함. 또한, 구조물에 발생할 수 있는 0.3mm 이상의 균열에 대해서 지속적으로 보수 유지관리토록 해야겠음. 현재 확인된 손상부분에 대해 표면처리, 주입보수, 단면복구를 적용하여 관리하고 향후 중점적으로 관찰 및 조사하여야 할 것으로 판단됨.

## ⑤ 받침

받침 본체 도장의 열화로 인한 부식현상이 확인되며, 이는 빗물 유입이 용이한 받침의 도장열화부에 철과 물, 산소의 이온반응으로 인해 발생 및 촉진되며, 도장 전처리 미흡 및 도장 시공 미흡(온도, 습도, 도장 공법 등), 외부 충격에 따른 도장 탈락, 태양열, 염해, 수분흡착 등이 열화의 주요한 요인으로 작용함. 이에 대한 유지관리를 위해 재도장 보수가 필요하며 균열 및 단면손상이 발생한 부분에서도 내구성을 유지할 수 있도록 조치해야 할 것으로 판단됨.

## ⑥ 기타부재

· 난간 : 난간의 외측부분에 발생한 난간균열, 콘크리트 박리 및 파손에 대한 내구성 유지 및 안전성 확보를 위한 보수가 필요하며 지속적으로 관리해야 할 것으로 판단됨.

· 교면포장 : 전반적으로 양호한 상태를 유지함.

· 배수시설 : 교면포장에 위치한 배수구는 상부 교면수를 배수관을 통해 하부로 유출시키는 기능을 가지며 이물질이 퇴적되는 현상이 나타날 수 있으므로 정기적으로 관찰하고 청소하여야함. 또한 배수관 상면의 배수 덮개(스틸 그레이팅)가 절단 또는 망실된 상태로 당장의 교면 배수 기능에는 문제가 없겠으나 배수관 보호(큰 덩어리 이물질 유입 방지) 및 차량 주행성(포장면 단차 발생) 등을 고려할 때 배수구 덮개를 설치하여 유지관리 해야 할 것으로 판단됨.

· 신축이음 : 후타재 손상은 차량 통행하중 및 충격, 강재 본체 금속면과 콘크리트 양면의 온도차로 인한 응력 등에 의해 발생한 손상으로 이에 대해 부분 보수(고속도로의 특성상 통행차량의 빈도수가 높고 보수부에 대한 품질 관리의 어려움이 존재) 또는 기존상태 유지관리(정기적 점검 필요, 후타재 파손 등의 문제점 발생시 긴급 보수 필요) 후 향후 중대 문제점 확인시 신축이음 교체를 통해 문제점을 해결함이 타당함.

장치 유간부 퇴적물에 대한 청소가 필요하며, 신축이음을 통해 유입되는 교면수(빗물)로 인해 신축이음장치 본체 및 하면, 하부에 위치한 부재(거더, 강재받침)의 부식 및 열화가 진행됨에 따라 하면 물받이 설치를 통한 유지관리가 필요함.

## 나. 시험 및 측정 분석결과

(1) 재료시험을 통한 내구성 평가 결과

① 콘크리트 강도는 설계기준강도 이상으로 평가됨.

② 탄산화로 인한 철근의 부식 가능성 없음.

(2) 교대의 수직도에 대한 조사를 실시하여 초기치를 확보하였으며, 금회 조사시 기울기 측정결과 구조물의 기울음 현상은 없는 상태로 향후 유지관리를 통해 지속적으로 확인 필요.

## 다. 상태평가

- (1) 상태평가 결함도 점수 (전차 : 0.330 → 금회 : 0.236)
- (2) 상태평가 등급 상향 평가 (전차 : C 등급 → 금회 : B 등급)
- (3) 상태평가 등급 유지를 위한 주요 보수 방안
  - ① 바닥판 철근노출 부식 및 단면손상(박리 및 박락) 보수
  - ② 거더 및 가로보 부식, 도장 열화 보수
  - ③ 교대 및 교각의 균열, 단면손상 보수

## 라. 보수·보강 및 유지관리

- (1) 콘크리트 손상(박락, 철근노출) → 단면복구, 단면복구(방청)
- (2) 콘크리트 균열(cw=0.2mm이하), 백태 → 표면처리
- (3) 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상) → 주입보수
- (4) 받침 도장박락 및 도장박리, 부식 → 재도장
- (5) 2017년 보수공사 내용(완료)

| 구분    | 2017년 보수·보강 내용                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 바닥판   | · 단면보수(3m <sup>2</sup> ), 표면보수(425m <sup>2</sup> )                                                  |
| 거더    | · 강교 도장 박리부 재도장(6,093m <sup>2</sup> )                                                               |
| 가로보   | · 강교 도장 박리부 재도장                                                                                     |
| 포장    | · 교면포장(LMC)                                                                                         |
| 배수    | · 배수관개량(전구간)                                                                                        |
| 난간    | · 표면보수(650m <sup>2</sup> )                                                                          |
| 신축이음  | · 2015년 진단 이후 신축이음장치 교체(A2)                                                                         |
| 교량받침  | -                                                                                                   |
| 교대/교각 | · 단면보수(28m <sup>2</sup> ), 표면보수(13m <sup>2</sup> ), 균열보수(111m)<br>· 교대보호블럭 설치(292.9m <sup>2</sup> ) |

## 마. 결론

- (1) 교량부재의 중대결함 사항 없음.
- (2) 교량시설물로서 사용함에 있어 문제가 없도록 각 부재에 대한 보수를 실시한다면 구조물의 내구성 및 안전성을 향상시키고 기능성을 보완할 수 있을 것이며, 더불어 시설물의 효용성을 증진시켜 유지관리 체계화를 이룰 수 있을 것으로 사료됨.

## 9.2 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한 필요성 여부

외관조사 및 내구성조사 결과 등을 종합적으로 분석한 결과 부재에 부분적인 손상 및 결함이 발생하였으며, 내구성 유지 및 사용성 확보를 위하여 보수 필요한 상태인 “B”등급으로 평가되고 현재 시설물의 사용제한이나 긴급한 정밀안전진단은 필요치 않을 것으로 판단됨.

## 9.3 유지관리시 특별관리가 요구되는 사항

- (1) 바닥판 하면 중·횡방향 균열의 진행 및 파손, 철근노출의 추가 발생 점검
- (2) 받침의 거동 상태 확인, 본체 및 미끄럼판 부식 열화 및 파손 점검
- (3) 교대 및 교각의 균열 진행 및 콘크리트 단면 손상, 열화 상태 중점 점검
- (4) 신축이음장치 기능, 후타재 균열 및 파손, 누수 여부, 주변 부재의 파손 점검
- (5) 거더의 열화에 따른 부식의 진행 여부 점검
- (6) 교면포장의 균열 진행, 단면파손 점검



# [ 목 차 ]

## □ 요약문

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>제 1장 정밀점검의 개요</b>      | <b>1</b>      |
| 1.1 과업의 목적                | 3             |
| 1.2 과업의 범위 및 내용           | 3             |
| 1.2.1 과업의 범위              | 3             |
| 1.2.2 과업내용                | 3             |
| 1.3 과업 수행 일정              | 5             |
| 1.3.1 과업수행 절차             | 5             |
| 1.3.2 과업수행 일정             | 6             |
| 1.4 안전관리                  | 7             |
| 1.4.1 안전관리 조직도            | 7             |
| 1.4.2 일반 안전관리             | 7             |
| 1.4.3 안전관리 운영계획           | 8             |
| 1.4.4 안전관리 내용             | 10            |
| 1.4.5 교통처리 계획             | 10            |
| 1.5 시설물의 개요               | 13            |
| 1.5.1 교량 위치 및 사진          | 13            |
| 1.5.2 교량의 현황              | 17            |
| 1.5.3 교량의 일반도             | 18            |
| 1.6 사용장비 및 기기 현황          | 22            |
| 1.7 사용기호의 정의              | 23            |
| <br><b>제 2장 자료수집 및 분석</b> | <br><b>25</b> |
| 2.1 사전조사                  | 27            |
| 2.2 교량의 이력사항              | 35            |
| 2.2.1 안전점검 및 정밀안전진단 이력    | 35            |
| 2.2.2 보수 · 보강 이력          | 42            |
| 2.2.3 전차 보고서 요약           | 44            |
| 2.3 시설물의 내진설계 여부확인        | 47            |
| 2.4 자료분석 결과 및 과업진행 방향     | 48            |

## **제 3장 현장조사 .....49**

### **3.1 현장조사 개요 .....51**

#### 3.1.1 외관조사 내용 ..... 51

#### 3.1.2 외관조사의 실시 ..... 53

#### 3.1.3 교량의 일반사항 ..... 54

### **3.2 외관조사 .....55**

#### 3.2.1 상부 구조물 ..... 55

#### 3.2.2 하부 구조물 ..... 66

#### 3.2.3 받침 ..... 75

#### 3.2.4 기타부재 ..... 84

#### 3.2.5 기타시설물 ..... 97

### **3.3 외관조사 결과 ..... 101**

## **제 4장 시험 및 측정 .....111**

### **4.1 개요 ..... 113**

### **4.2 재료시험 현황 ..... 113**

#### 4.2.1 반발경도 시험 ..... 115

#### 4.2.2 탄산화 잔여깊이 측정 ..... 123

### **4.3 시험결과의 분석 ..... 130**

## **제 5장 상태평가 ..... 131**

### **5.1 일반사항 ..... 133**

### **5.2 상태평가 기준 ..... 134**

#### 5.2.1 부재별 상태평가 기준 ..... 134

#### 5.2.2 상태평가 등급 산정절차 ..... 142

### **5.3 상태평가 등급 ..... 144**

#### 5.3.1 상태평가 ..... 144

#### 5.3.2 전차용역 결과 비교 검토 ..... 145

### **5.4 안전등급 지정 ..... 145**

## **제 6장 보수 · 보강 및 유지관리방안 .....147**

### **6.1 개요 ..... 149**

#### 6.1.1 보수 · 보강 계획 ..... 149

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 6.1.2 보수재료 .....               | 151        |
| <b>6.2 보수 · 보강 방안 .....</b>    | <b>156</b> |
| 6.2.1 보수 · 보강 우선순위의 결정 .....   | 156        |
| 6.2.2 보수 · 보강 방안별 손상내용 .....   | 159        |
| 6.2.3 보수 · 보강공사 개략공사비 산출 ..... | 162        |
| <b>6.3 보수 · 보강 공법 상세 .....</b> | <b>166</b> |
| <b>6.4 유지관리방안 .....</b>        | <b>188</b> |
| 6.4.1 개요 .....                 | 188        |
| 6.4.2 유지관리방안 제시 .....          | 191        |
| 6.4.3 중점 유지관리 항목 .....         | 193        |

## **제 7장 종합결론 .....205**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 7.1 총평 .....                        | 207 |
| 7.2 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한 필요성 여부 ..... | 211 |
| 7.3 유지관리시 특별관리가 요구되는 사항 .....       | 211 |

## **□ 부 록**

- 부록-1. 과업지시서
- 부록-2. 외관조사망도
- 부록-3. 측정, 시험 성과표
- 부록-4. 상태평가 결과 자료
- 부록-5. 시설물관리대장 사본
- 부록-6. 현장조사 사진첩
- 부록-7. 사용장비 및 기기의 사진
- 부록-8. 사전검토보고서
- 부록-9. 과업수행계획서

# 표 목차

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| <표 1.3.1> 과업수행 일정 .....                    | 6   |
| <표 1.5.1> 교량 현황 .....                      | 17  |
| <표 1.6.1> 사용장비 및 기기 현황 .....               | 22  |
| <표 1.7.1> 교량기호의 정의(공통부재) .....             | 23  |
| <표 1.7.2> 교량기호의 정의(거더 부재) .....            | 24  |
| <표 1.7.3> 교량기호의 정의(받침 부재) .....            | 24  |
| <표 2.1.1> 유지관리자료 보유 현황 .....               | 28  |
| <표 2.2.1> 안전점검 및 정밀안전진단 이력 .....           | 35  |
| <표 2.2.2> 전차 보고서(2015년) 보수 보장 이력 .....     | 42  |
| <표 2.2.3> 전차 보고서(2015년) 외관조사 결과 .....      | 44  |
| <표 2.2.4> 전차 보고서(2015년) 재료시험 결과 .....      | 45  |
| <표 2.4.1> 자료분석 결과 .....                    | 48  |
| <표 3.1.1> 교량시설물의 부재별 조사항목 .....            | 52  |
| <표 3.2.1> 연단거리 측정결과 .....                  | 79  |
| <표 3.2.2> 받침 이동여유량 측정 결과 .....             | 81  |
| <표 3.2.3> 위치별 유간 측정 결과 .....               | 95  |
| <표 3.2.4> 신축이음장치, 상부구조 단부 가동상태 검토결과 .....  | 95  |
| <표 3.2.5> 신축이음 이동량 산정 .....                | 96  |
| <표 3.2.6> 신축이음장치, 상부구조 단부 가동여유량 검토결과 ..... | 96  |
| <표 3.3.1> 외관조사 요약 및 검토 .....               | 101 |
| <표 3.3.2> 바닥판 외관조사 수량 집계 .....             | 103 |
| <표 3.3.3> 거더 외관조사 수량 집계 .....              | 103 |
| <표 3.3.4> 교대 및 교각 외관조사 수량 집계 .....         | 104 |
| <표 3.3.5> 교량받침 외관조사 수량 집계 .....            | 106 |
| <표 3.3.6> 배수시설 외관조사 수량 집계 .....            | 107 |
| <표 3.3.7> 난간 외관조사 수량 집계 .....              | 107 |
| <표 3.3.8> 신축이음 외관조사 수량 집계 .....            | 108 |
| <표 3.3.9> 기타시설물 외관조사 수량 집계 .....           | 108 |
| <표 4.2.1> 재료시험 수량 .....                    | 113 |
| <표 4.2.2> 반발경도 보정값 .....                   | 117 |
| <표 4.2.3> 재령보정계수 .....                     | 119 |
| <표 4.2.4> 상부구조 콘크리트 반발경도 시험 결과 .....       | 120 |
| <표 4.2.5> 하부구조 콘크리트 반발경도 시험 결과 .....       | 121 |
| <표 4.2.6> 불량부위 콘크리트 반발경도 시험 결과 .....       | 122 |
| <표 4.2.7> 탄산화 손상도의 판정 .....                | 124 |

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| <표 4.2.8> 탄산화 깊이 추정식 .....                | 125 |
| <표 4.2.9> 탄산화 잔여깊이를 통한 상부구조 내구성 평가 .....  | 128 |
| <표 4.2.10> 탄산화 잔여깊이를 통한 하부구조 내구성 평가 ..... | 129 |
| <표 4.2.11> 기 점검결과 탄산화 진행 깊이 비교 .....      | 130 |
| <표 4.3.1> 내구성평가 결과 .....                  | 130 |
| <표 5.1.1> 상태평가등급 기준 .....                 | 133 |
| <표 5.2.1> 부재별 상태평가 적용범위 .....             | 134 |
| <표 5.2.2> 결함도 점수 범위에 따른 기준 .....          | 142 |
| <표 5.2.3> 구조형식에 따른 일반교량의 부재별 가중치 .....    | 143 |
| <표 5.3.1> 상태평가 결과 .....                   | 144 |
| <표 5.3.2> 상태평가 비교 검토 (전차 용역과 비교) .....    | 145 |
| <표 6.2.1> 보수·보강 우선순위 결정 기준 .....          | 156 |
| <표 6.2.2> 균열 보수·보강 우선순위 선정기준 .....        | 157 |
| <표 6.2.3> 박리, 박락 보수·보강 우선순위 선정기준 .....    | 157 |
| <표 6.2.4> 누수, 백태 보수·보강 우선순위 선정기준 .....    | 158 |
| <표 6.2.5> 보수·보강 방안별 손상내용 .....            | 159 |
| <표 6.2.6> 보수 개략공사비 .....                  | 162 |
| <표 6.1.24> 점검계단 및 점검통로의 규격 .....          | 185 |
| <표 6.4.1> 정밀점검 주기 및 주요항목 .....            | 191 |
| <표 6.4.2> 교면포장의 유지관리 일반사항 .....           | 193 |
| <표 6.4.3> 신축이음장치의 유지관리 일반사항 .....         | 194 |
| <표 6.4.4> 난간의 유지관리 일반사항 .....             | 196 |
| <표 6.4.5> 교량받침의 유지관리 일반사항 .....           | 197 |
| <표 6.4.6> 강박스거더의 유지관리 일반사항 .....          | 199 |
| <표 6.4.7> 거더 고장력볼트의 유지관리 일반사항 .....       | 201 |
| <표 6.4.8> 바닥판의 유지관리 일반사항 .....            | 202 |
| <표 6.4.9> 교대의 유지관리 일반사항 .....             | 203 |

# 그림 목차

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| <그림 1.3.1> 과업수행 흐름도 .....                             | 5   |
| <그림 1.4.1> 안전관리 조직도 .....                             | 7   |
| <그림 1.5.1> 교량 위치도 .....                               | 13  |
| <그림 1.5.2> 속사고(강릉) 중·평면도 .....                        | 18  |
| <그림 1.5.3> 속사고(강릉) 교대 일반도 .....                       | 19  |
| <그림 1.5.4> 속사고(강릉) 교각 일반도 .....                       | 20  |
| <그림 1.5.5> 속사고(강릉) 슈 배치도 .....                        | 21  |
| <그림 4.2.1> 재료시험 위치도 .....                             | 114 |
| <그림 4.2.2> 반발경도법에 의한 압축강도 추정도 .....                   | 117 |
| <그림 4.2.3> 압축응력에 따른 반발경도의 보정곡선 .....                  | 118 |
| <그림 4.2.4> 반발경도와 비파괴강도의 상관관계(표준편차 $\pm 7.5\%$ ) ..... | 119 |
| <그림 4.2.5> 탄산화에 의한 콘크리트 열화 메카니즘 .....                 | 123 |
| <그림 4.2.6> 탄산화시험(1% 페놀프탈레인용액 분무법) .....               | 124 |
| <그림 4.2.7> 탄산화속도계수의 영향인자 .....                        | 126 |
| <그림 4.2.8> 탄산화와 콘크리트 내부에서의 철근부식의 개념 .....             | 126 |
| <그림 5.2.1> 상태평가등급 산정과정의 예 .....                       | 143 |
| <그림 6.1.1> 보수·보강 방안 선정 시 고려 사항 .....                  | 150 |
| <그림 6.1.2> 보수재료 선정흐름도 .....                           | 151 |
| <그림 6.1.3> 보수재료의 요건 .....                             | 152 |
| <그림 6.3.1> 균열부 표면처리공법 비교 .....                        | 166 |
| <그림 6.3.2> 균열부 표면처리공법 시공요령 흐름도 .....                  | 167 |
| <그림 6.3.3> 균열주입 순서 .....                              | 169 |
| <그림 6.3.4> 균열주입공법 시공요령 흐름도 .....                      | 169 |
| <그림 6.3.5> 에폭시 몰탈 보수 .....                            | 170 |
| <그림 6.3.6> 재료분리 단면복구공법 개요도 및 시공순서 .....               | 171 |
| <그림 6.3.7> 백태 보수 시공순서 .....                           | 172 |
| <그림 6.3.8> 재 도장 순서도 .....                             | 174 |
| <그림 6.3.9> 교량받침 방청순서도 .....                           | 176 |
| <그림 6.3.10> Box Girder 볼트이음부 실리콘 충전 .....             | 177 |
| <그림 6.3.11> 유도배수로 개요도 .....                           | 179 |
| <그림 6.3.12> 일반 집수구 및 덮개 .....                         | 180 |
| <그림 6.4.1> 유지관리 흐름 .....                              | 190 |