

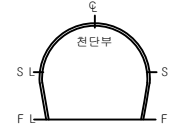


KEY PLAN

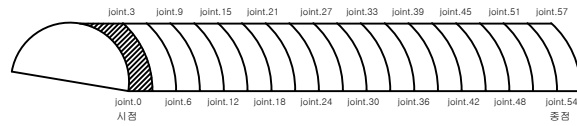


오천터널-하행선

ID SPAN SPAN 3

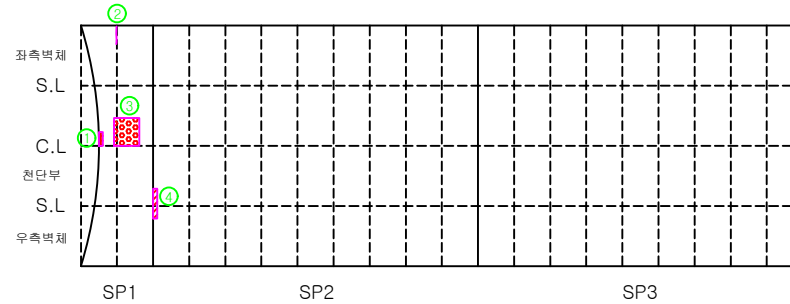

← 서 울

이 천 →

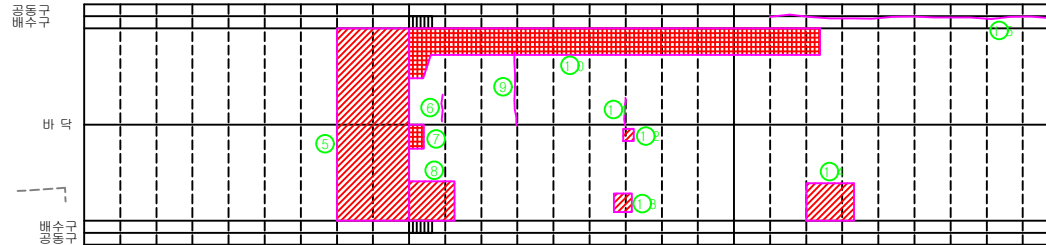


손상물량표

손상 번호	손 상 현 황	손상규모			손상물량	비고
		폭	길이	개수		
1	조인트 파손	0.1 m	0.4 m	1	0.04 m ²	
2	타일 균열			7	7.00 EA	
3	타일 균열 및 백태			9	9.00 EA	
4	조인트 마감불량		2.0 m	1	2.00 m	
5	포장 보수불량 및 파손 (아스팔트)	2.0 m	7.0 m	1	14.00 m ²	
6	포장 균열		1.2 m	1	1.20 m	
7	포장 파손	0.5 m	1.2 m	1	0.60 m ²	
8	포장 파손	1.5 m	1.5 m	1	2.25 m ²	
9	포장 균열		2.5 m	1	2.50 m	
10	포장 파손	0.7 m	0.5 m	1	0.35 m ²	
11	포장 균열		1.0 m	1	1.00 m	
12	포장 파손	0.8 m	0.4 m	1	0.32 m ²	
13	포장 파손	1.0 m	0.7 m	1	0.70 m ²	
14	포장 파손	1.5 m	1.2 m	1	1.80 m ²	
15	공동구 플드조인트 균열	1.0 mm	9.0 m	1	9.00 m	


* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

범 례	□ 균열	□ 균열부 보수, 백태	□ 양상균열	□ 철근노출	□ 파손, 막리, 막락	□ 재료분리, 골재분리	□ 돌출, 총분리	□ 부식, 녹발생
	□ 보수충적	□ 백태	□ 요철	□ 변형, 좌굴	□ 편침, 공동	□ 빈적	□ 세굴 및 침식	□ 기타

관 리 기 관	국토교통부 수원국토관리사무소	용역명	국도42호선 북하IC교 외 6개소 정밀점검	구조물명	오천터널-하행선	축척	NONE	일자	도면번호
		용역사	(주) 신 영 씨 엔 에스	도면명	외관조사사망도	분류	S1 ~ S3	2014. 08	5 - 1

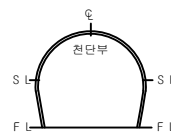

ID	SPAN 8	SPAN 6
----	--------	--------

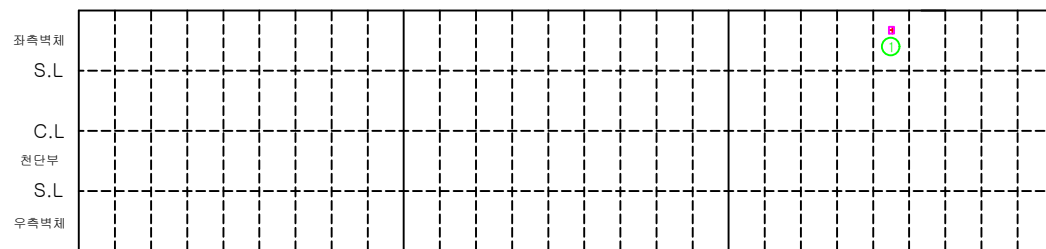


← 서 울

SP4

SP5


SP6

이 천 ➡

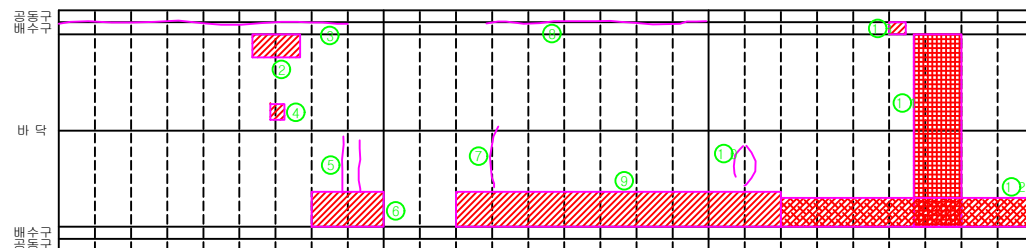
[illegible][illegible]

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

관 리 관	국토교통부 수원국토관리사무소	용역명	국도42호선 복하IC교 외 6개소 정밀점검	구조물명	오천터널-하행선	측 척	NONE	일 자	도면번호
		용역사	(주) 신 영 씨 엔 에스	도 면 명	외관조사망도	분 류	S4 ~ S6	2014. 08	5 - 2

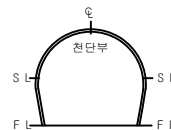

ID	SPAN	SPAN	9
----	------	------	---

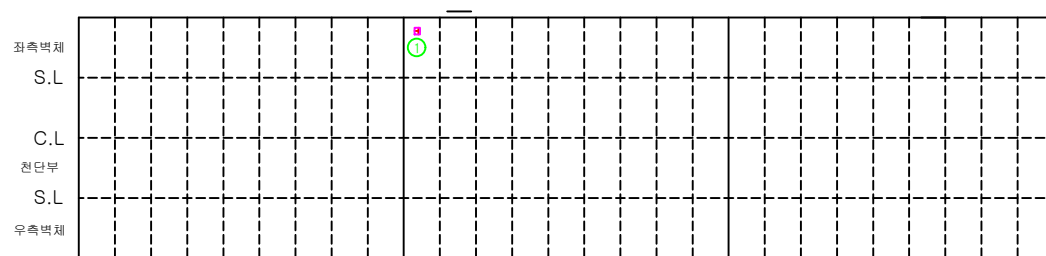


← 서 울

SP7

SP8

SP9

이 천 ➡

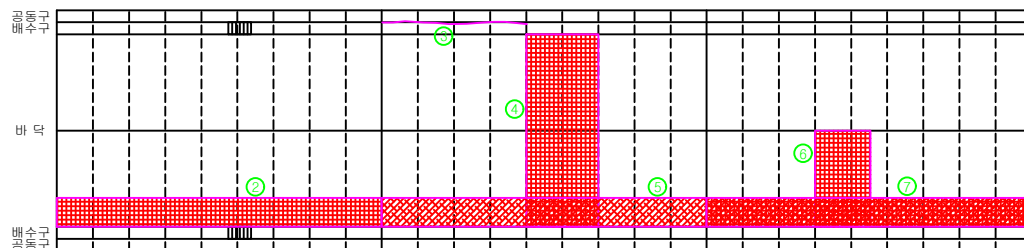[illegible]

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

五五

관 리
기 관

국토교통부
수원국토관리사무소

용역명	
용역사	

국도42호선 복하IC교 외 6개소 정밀점검
(주) 신 영 씨 엔 에스

구조물명	
도면명	

오천터널-하행선
입관조사망도

축척	1:500
분류	지형도

NONE
\$7 ~ \$

일 자
2014 08

도면번호
5 - 3


터널명	오천터널(하)	터널 형식	NATM 터널	용역명	2017년도 태안지하차도 등 10개소 정밀점검 기술용역		
위치	SPAN 7 ~ SPAN 9	도면 번호	03	관리주체	수원국토관리사무소	점검기관	(주)동우기술단


손상현황 내역서

용역명 : 2017년도 태안지하차도 등 10개소 정밀점검 기술용역


터널명 : 오천터널(하)

연번	구분	위치	손상내용	손상현황					보수방안	비고
				폭	연장	개소	총량	단위		
1	RW	타일부	타일파손	-	-	1	1	ea	타일 재설치	신규
2	LW	타일부	타일파손	-	-	2	2	ea	타일 재설치	기존
3	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.3	8.9	1	2.67	m2	청소	신규
4	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.5	8.9	1	4.45	m2	청소	신규
5	B	배수시설	배수구 토사퇴적	0.9	0.1	1	0.10	m3	청소	신규
6	B	포장면	파손	1.0	7.0	1	7.00	m2	-	보수
7	B	공동구	덜개균열	-	-	4	4	ea	재설치	신규
8	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.3	9.0	1	2.70	m2	청소	신규
9	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.5	9.0	1	4.50	m2	청소	신규
10	B	공동구	철근부식	0.2	0.4	1	0.08	m2	주의관찰	신규
11	B	공동구	충분리	0.2	4.0	1	0.80	m2	주의관찰	신규
12	B	포장면	파손	2.0	7.0	1	14.00	m2	-	보수
13	B	포장면	파손	1.0	9.0	1	9.00	m2	-	보수
14	B	공동구	덜개균열	-	-	1	1	ea	재설치	신규
15	B	공동구	덜개파손	-	-	1	1	ea	재설치	신규
16	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.3	8.9	1	2.67	m2	청소	신규
17	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.5	8.9	1	4.45	m2	청소	신규
18	B	포장면	파손	1.5	3.0	1	4.50	m2	-	보수
19	B	포장면	파손	1.0	9.0	1	9.00	m2	-	보수
20	B	포장면	균열	-	2.0	1	2.00	m	주의관찰	신규
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

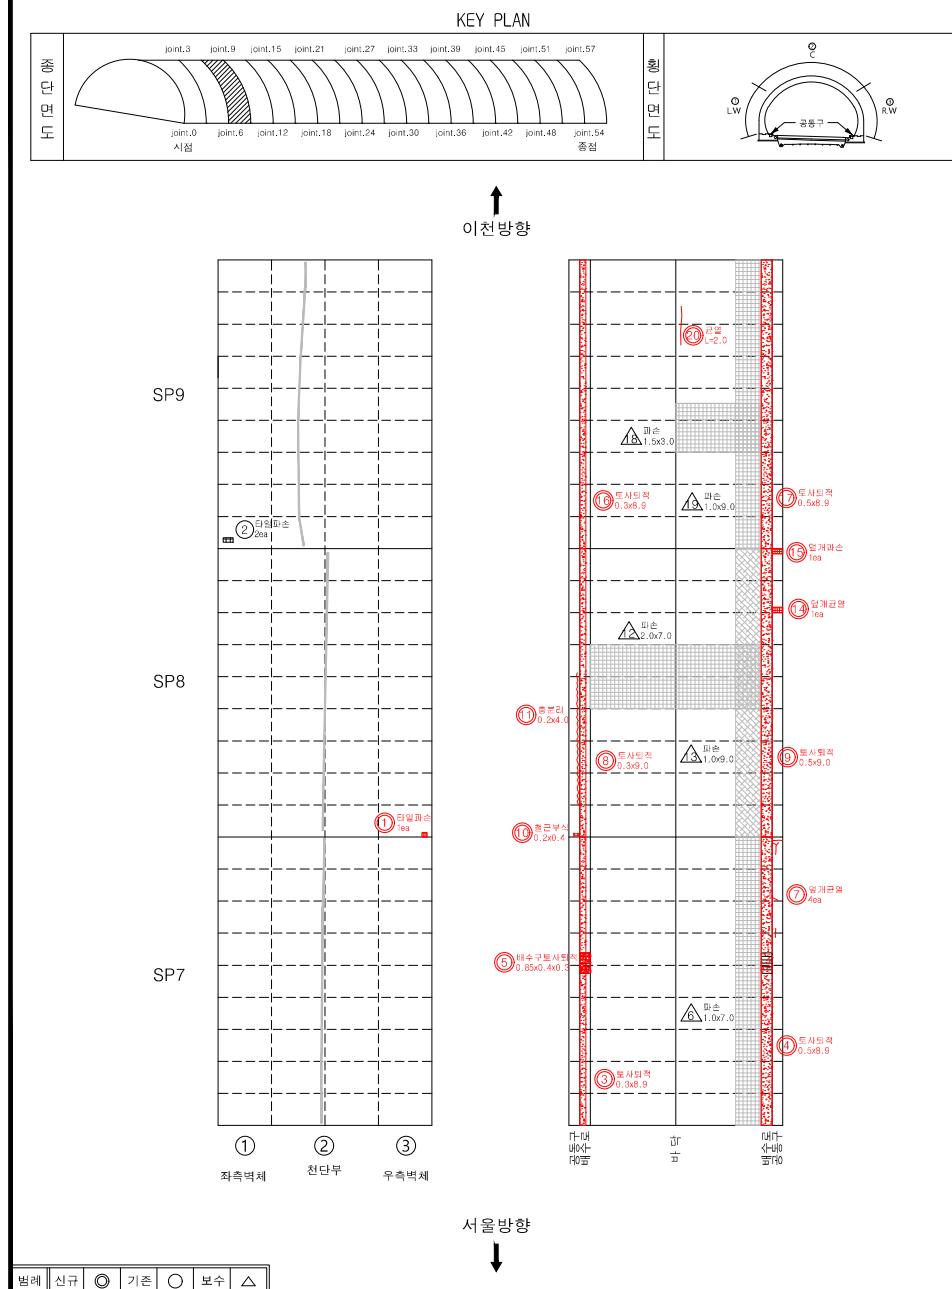

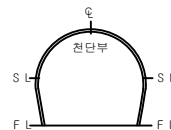


ID	SPAN	SPAN	12
----	------	------	----

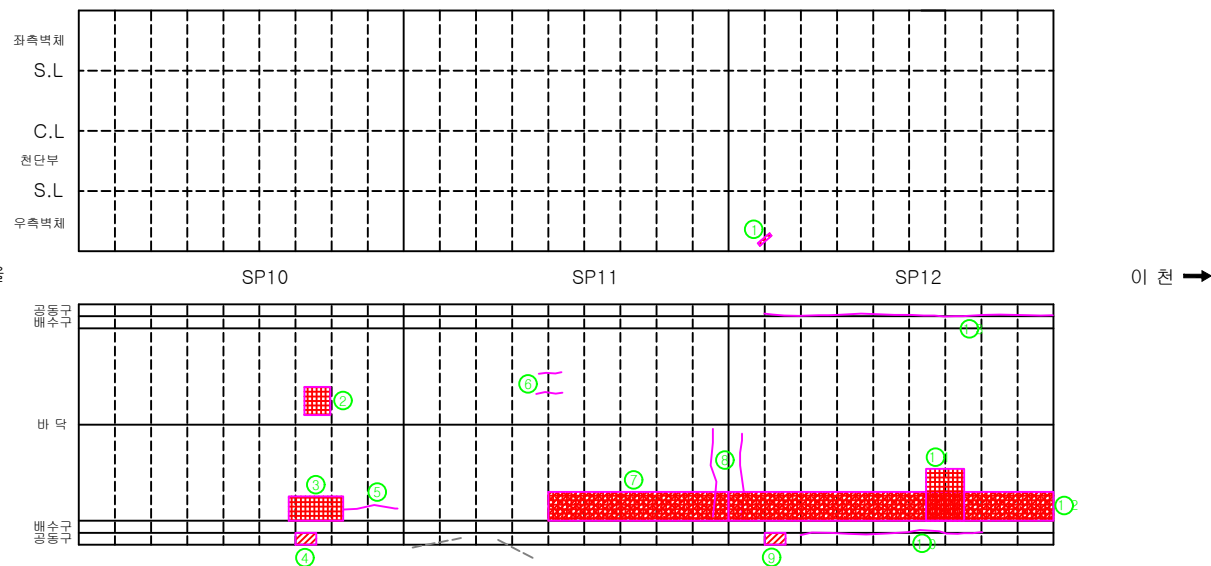
[illegible]

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

관	 간 영	 간영부 주 수, 특 태	 양상간영	 절근노출	 파손, 박리, 박락	 재료분리, 골재분리	 들뜸, 총분리	 부식, 녹발생
	 주 수 총 직	 특 태	 간 영	 연영, 좌굴	 연청, 광동	 회 적	 세굴 및 침식	 기 타
관 리 기	국토교통부 수원국토관리사무소	용역명	국도42호선 북하IC고 외 6개소 정밀점검			구조물명	오천터널-하행선	
		용역사	(주) 신 영 씨 엔 에스			도 면 명	외관조사망도	

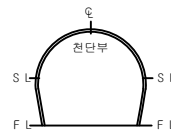

ID	SPAN	SBAN	15
----	------	------	----

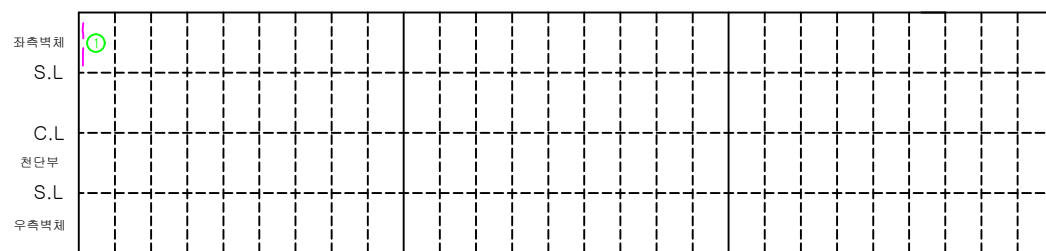


← 서 울

SP13

SP14

SP15

이 천 ➡

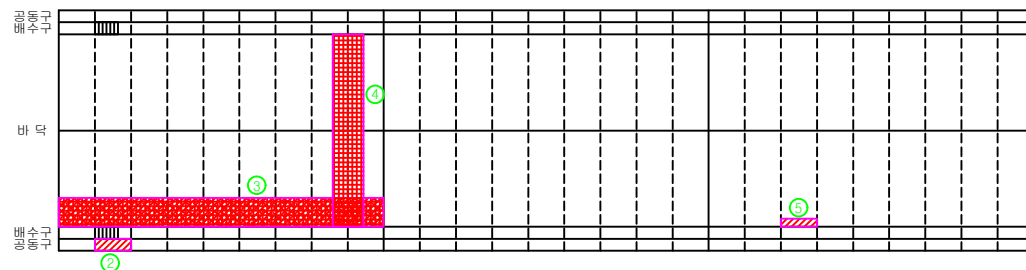


손상물량표

[illegible]


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

관 리 관	국토교통부 수원국토관리사무소	용역명	국도42호선 복합IC교 외 6개소 정밀점검	구조물명	오천터널-하행선	축척	NONE	일 자	도면번호
		용역사	(주) 신 영 씨 엔 에스	도 면 명	외관조사망도	분 류	S13 ~S15	2014. 08	5 - 5

Figure 1 shows a curved structure divided into 12 segments by 13 joints. The joints are labeled from joint.0 to joint.57. The segments are numbered 1 to 12. The diagram shows a curved structure with a shaded segment between joint.12 and joint.18.

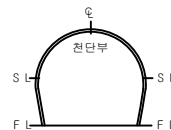

ID	S P A N	S B A N	18
----	---------	---------	----

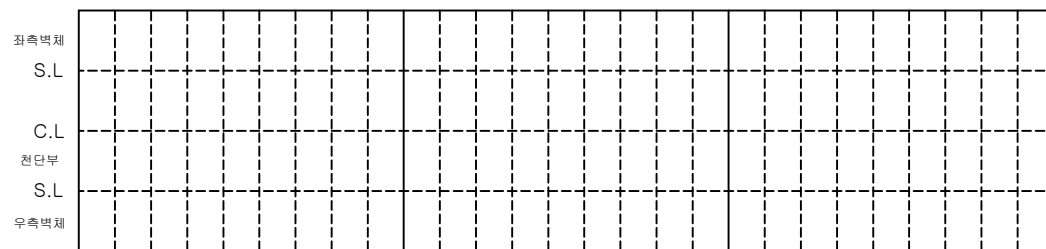

← 서 울

SP16

SP17

SP18

이 천 ➡





손상물량표

[illegible]

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

관 리 기	 빈 칸  간헐부 주수, 불태  양상간열  절근노출  파손, 박리, 박락  재료분리, 골재분리  들뜸, 층분리  부식, 녹발생  주수출적  불 태  양 상 열  변형, 좌굴  면경, 광물  화 적  세굴 및 침식  기 타				
		국토교통부 수원국토관리사무소	용역명 용역사	국도42호선 북하IC고 외 6개소 정밀점검 (주) 신 영 씨 엔 에스	구조물명 도면명

터널명	오천터널(하)	터널 형식	NATM 터널	용역명	2017년도 태안지하차도 등 10개소 정밀점검 기술용역			
위치	SPAN 16 ~ SPAN 18	도면 번호	06	관리주체	수원국토관리사무소	점검기관	(주)동우기술단	

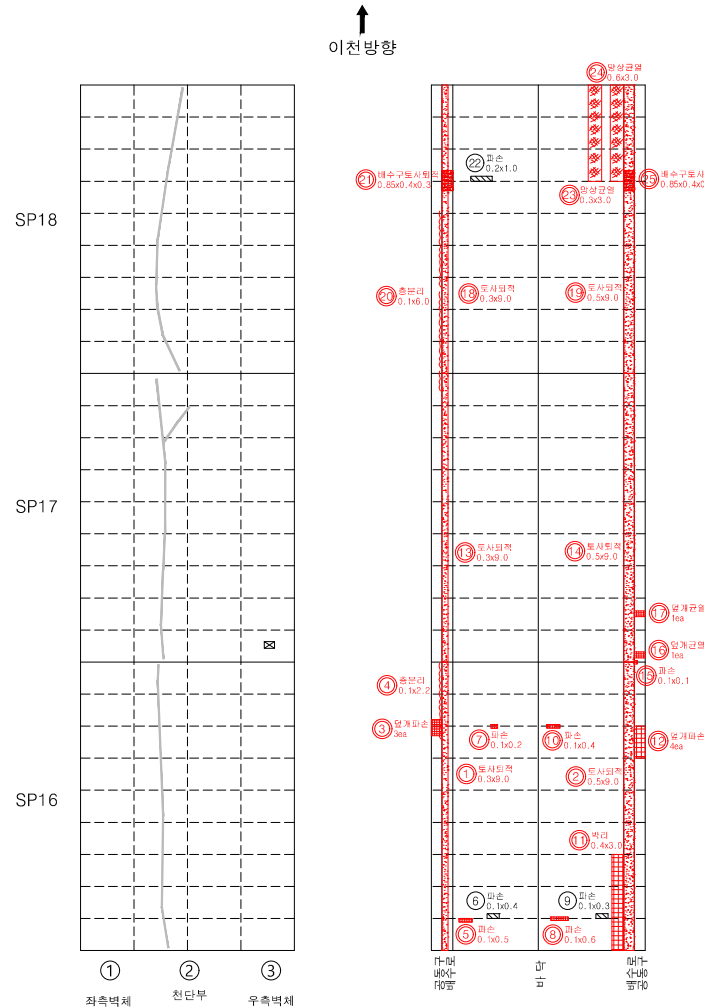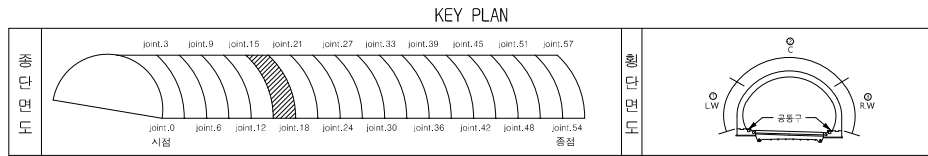


손상현황 내역서


용역명 : 2017년도 태안지하차도 등 10개소 정밀점검 기술용역

터널명 : 오천터널(하)

연번	구분	위치	손상내용	손상현황					보수방안	비고
				폭	연장	개소	총량	단위		
1	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.3	9.0	1	2.70	m2	청소	신규
2	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.5	9.0	1	4.50	m2	청소	신규
3	B	공동구	덮개파손	-	-	3	3	ea	재설치	신규
4	B	공동구	충분리	0.1	2.2	1	0.22	m2	주의관찰	신규
5	B	포장면	파손	0.1	0.5	1	0.05	m2	단면복구	신규
6	B	포장면	파손	0.1	0.4	1	0.04	m2	단면복구	기존
7	B	포장면	파손	0.1	0.2	1	0.02	m2	단면복구	신규
8	B	포장면	파손	0.1	0.6	1	0.06	m2	단면복구	신규
9	B	포장면	파손	0.1	0.3	1	0.03	m2	단면복구	신규
10	B	포장면	파손	0.1	0.4	1	0.04	m2	단면복구	기존
11	B	포장면	박리	0.4	3.0	1	1.20	m2	단면복구	신규
12	B	공동구	덮개파손	-	-	4	4	ea	재설치	신규
13	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.3	9.0	1	2.70	m2	청소	신규
14	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.5	9.0	1	4.50	m2	청소	신규
15	B	공동구	파손	0.1	0.1	1	0.01	m2	주의관찰	신규
16	B	공동구	덮개균열	-	-	1	1	ea	재설치	신규
17	B	공동구	덮개균열	-	-	1	1	ea	재설치	신규
18	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.3	9.0	1	2.70	m2	청소	신규
19	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.5	9.0	1	4.50	m2	청소	신규
20	B	공동구	충분리	0.1	6.0	1	0.60	m2	주의관찰	신규
21	B	배수시설	배수구 토사퇴적	0.9	0.1	1	0.10	m3	청소	신규
22	B	포장면	파손	0.2	1.0	1	0.20	m2	단면복구	기존
23	B	포장면	망상균열	0.3	3.0	1	0.90	m2	주의관찰	신규
24	B	포장면	망상균열	0.6	3.0	1	1.80	m2	주의관찰	신규
25	B	배수시설	배수구 토사퇴적	0.9	0.1	1	0.10	m3	청소	신규
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

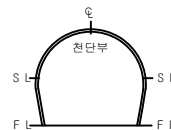

ID	SPAN	SPAN	21
----	------	------	----

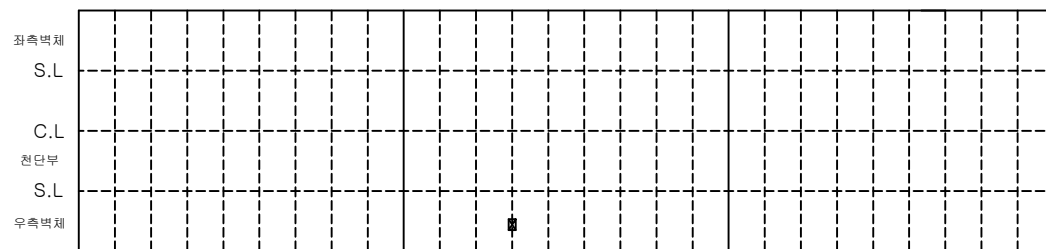

← 서 울

SP19

SP20

SP21

이 천 ➡



공
리

[illegible]

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

관 리
기 관

국토교통부
수원국토관리사무소

용역명	
용역사	

국도42호선 복하IC교 외 6개소 정밀점검
(주) 신 영 씨 엔 에스

구조물명	
도면명	

오천터널-하행선
외관조사망도

축척	
부류	

NONE


\$19 ~ \$2

일 자
2014 08


도면번호
5 - 7

joint.0 joint.6 joint.12 joint.18 joint.24 joint.30 joint.36 joint.42 joint.48 joint.54 joint.57

시점 종점

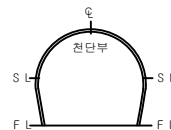

ID	SPAN 82AN 24
----	--------------

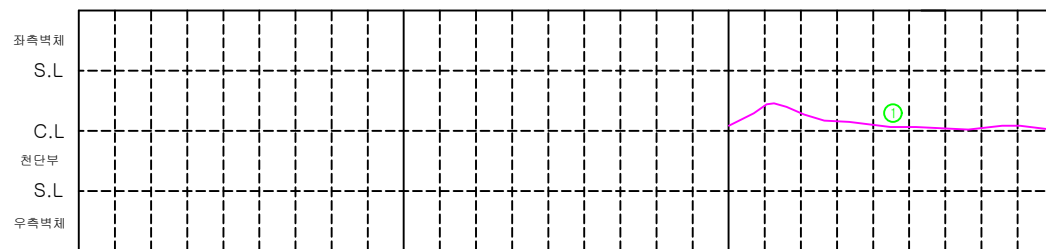


← 서 울

SP22

SP23

SP24

이 천 ➡

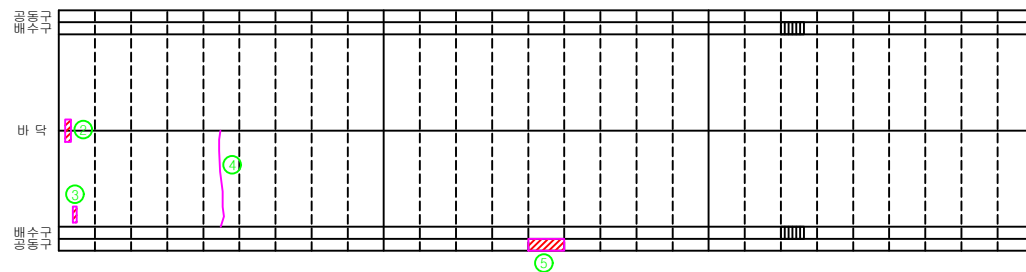[illegible]

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

공제

관 리
기 관

국토교통부
수원국토관리사무소

용역명	
용역사	

국도42호선 복하IC교 외 6개소 정밀점검
(주) 신 영 씨 엔 에스

구조물명	
도면명	

오천터널-하행선
외관조사망도

축척	
부류	

NONE

S22 ~ S2

일 자
2014 08

도면번호
5 - 8


터널명	오천터널(하)	터널 형식	NATM 터널	용역명	2017년도 태안지하차도 등 10개소 정밀점검 기술용역		
위치	SPAN 22 ~ SPAN 24	도면 번호	08	관리주체	수원국토관리사무소	점검기관	(주)동우기술단


손상현황 내역서

용역명 : 2017년도 태안지하차도 등 10개소 정밀점검 기술용역


터널명 : 오천터널(하)

연번	구분	위치	손상내용	손상현황					보수방안	비고
				폭	연장	개소	총량	단위		
1	LC	천장부	균열	0.1	9.0	1	9.00	m	표면처리	기존
2	LW	측벽부	물탈탈락	0.1	0.7	1	0.07	m2	단면복구	신규
3	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.3	9.0	1	2.70	m2	청소	신규
4	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.5	9.0	1	4.50	m2	청소	신규
5	B	공동구	균열	0.3	1.0	1	1.00	m	주의관찰	신규
6	B	포장면	파손	0.3	0.3	1	0.09	m2	단면복구	신규
7	B	포장면	파손	0.1	0.6	1	0.06	m2	단면복구	기존
8	B	포장면	파손	0.1	1.0	1	0.10	m2	단면복구	기존
9	B	포장면	균열	-	3.5	1	3.50	m	주의관찰	기존
10	B	포장면	파손	0.2	0.2	1	0.04	m2	단면복구	신규
11	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.3	9.0	1	2.70	m2	청소	신규
12	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.5	9.0	1	4.50	m2	청소	신규
13	B	공동구	균열	0.5	3.0	1	3.00	m	주의관찰	신규
14	B	포장면	파손	0.1	0.1	1	0.01	m2	단면복구	신규
15	B	포장면	파손	0.1	0.1	1	0.01	m2	단면복구	신규
16	B	공동구	덜개파손	-	-	2	2	ea	재설치	기존
17	B	공동구	균열	1.0	3.0	1	3.00	m	주의관찰	신규
18	B	공동구	덜개파손	-	-	6	6	ea	재설치	신규
19	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.3	9.0	1	2.70	m2	청소	신규
20	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.5	9.0	1	4.50	m2	청소	신규
21	B	배수시설	배수구 토사퇴적	0.9	0.1	1	0.10	m3	청소	신규
22	B	포장면	파손	0.1	0.2	1	0.02	m2	단면복구	신규
23	B	포장면	박리	0.6	2.7	1	1.62	m2	단면복구	신규
24	B	공동구	균열	1.0	3.0	1	3.00	m	주의관찰	신규
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

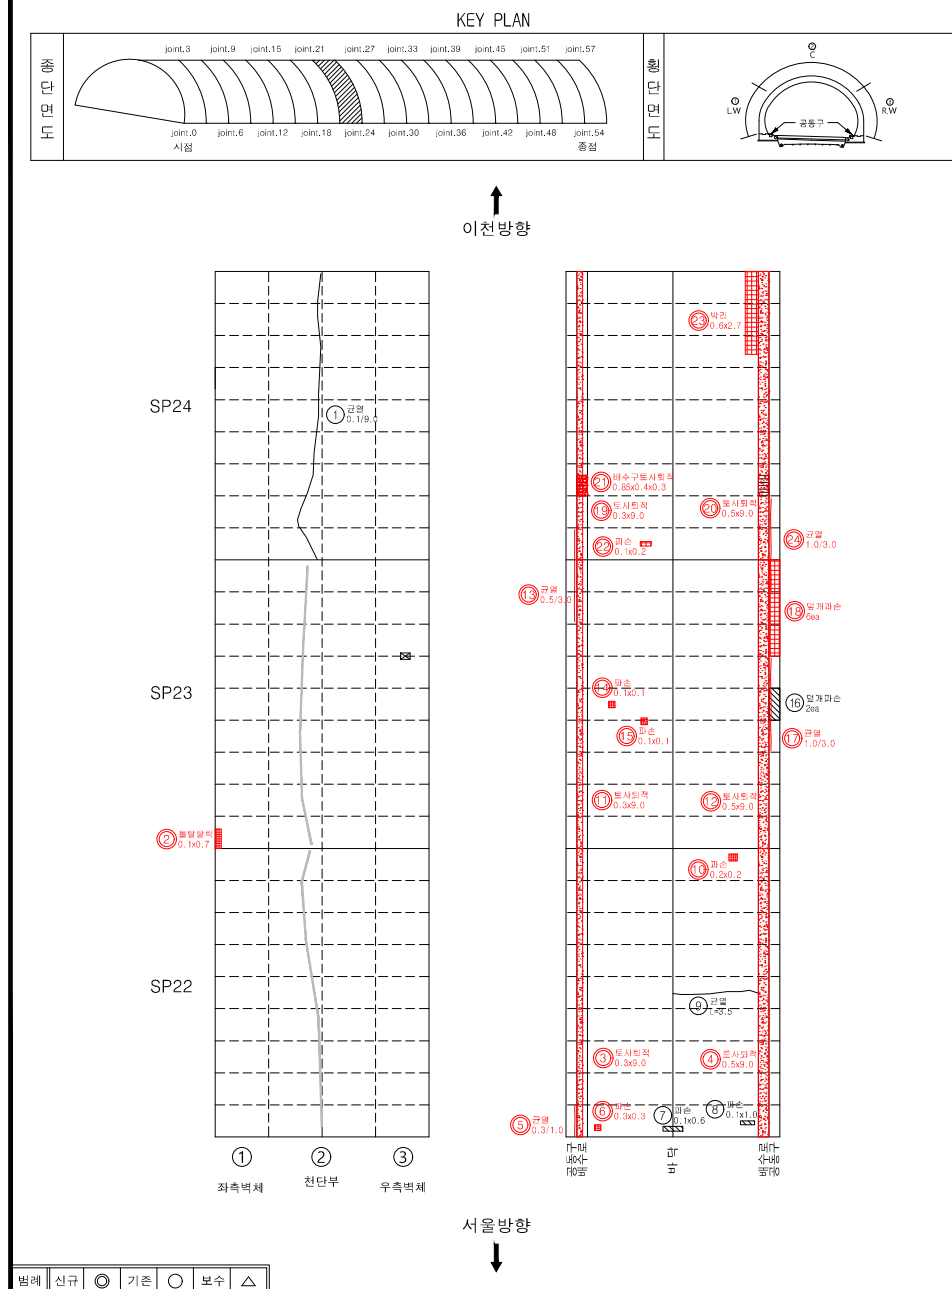

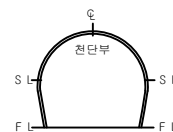

ID	SPAN 28 AN 27
----	---------------

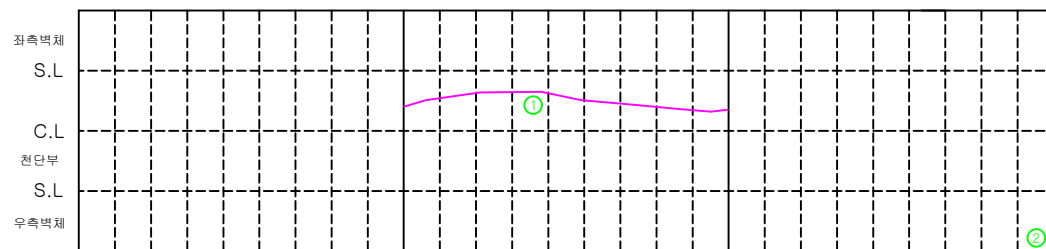

← 서 울

SP25

SP26

SP27

이 천 ➡

[illegible]

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

五五

관 리
기 관

국토교통부
수원국토관리사무소

용역명	
용역사	

국도42호선 복하IC교 외 6개소 정밀점검
(주) 신 영 씨 엔 에스

구조물명	
도면명	

오천터널-하행선
외관조사망도


추	척
부	류

NONE


S25 ~ S2

일 자
2014. 08

도면번호
5 - 9

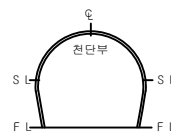

ID	S P A N	2 B A N	3 0
----	---------	---------	-----

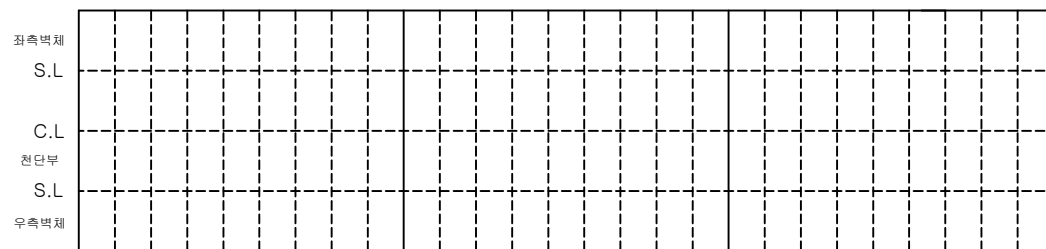


← 서 울

SP28

SP29

SP30

이 천 ➡

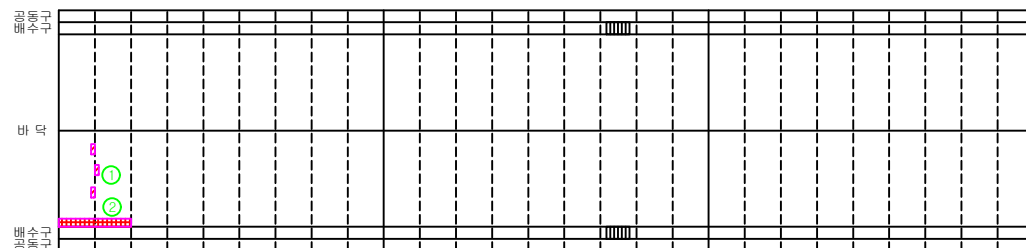

공
리

[illegible]

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

관 리
기 관

국토교통부
수원국토관리사무소

명역	사역
----	----

국도42호선 복하IC교 외 6개소 정밀점검
(주)신영씨엔에스

구조물명	
도면명	

오천터널-하행선
입관조사망도

추	척
부	류

NONE

S28 ~ S3

일 자
2014 08

도면번호
5 - 10


터널명	오천터널(하)	터널 형식	NATM 터널	용역명	2017년도 태안지하차도 등 10개소 정밀점검 기술용역			
위치	SPAN 28 ~ SPAN 30	도면 번호	10	관리주체	수원국토관리사무소	점검기관	(주)동우기술단	


손상현황 내역서

용역명 : 2017년도 태안지하차도 등 10개소 정밀점검 기술용역


터널명 : 오천터널(하)

구분 연번 2	구분	위치	손상내용	손상현황					보수방안	비고
				폭	연장	개소	총량	단위		
3	LC	천장부	균열	0.1	3.0	1	3.00	m	표면처리	신규
4	LW	측벽부	물탈탈락	0.1	0.5	1	0.05	m2	단면복구	신규
5	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.3	9.0	1	2.70	m2	청소	신규
6	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.5	9.0	1	4.50	m2	청소	신규
7	B	공동구	균열	0.3	7.0	1	7.00	m	주의관찰	신규
8	B	포장면	파손	0.1	0.4	3	0.12	m2	단면복구	기준
9	B	포장면	파손	0.2	2.0	1	0.40	m2	단면복구	기준
10	B	공동구	덮개균열	-	-	2		ea	재설치	신규
11	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.3	9.0	1	2.70	m2	청소	신규
12	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.5	9.0	1	4.50	m2	청소	신규
13	B	공동구	균열	0.3	0.2	2	0.40	m	주의관찰	신규
14	B	공동구	균열	0.3	5.0	1	5.00	m	주의관찰	신규
15	B	배수시설	배수구 토사퇴적	0.9	0.1	1	0.10	m3	청소	신규
16	B	포장면	균열	-	2.5	1	2.50	m	주의관찰	신규
17	B	포장면	망상균열	1.0	1.8	1	1.80	m2	주의관찰	신규
18	B	공동구	덮개파손	-	-	1	1	ea	재설치	신규
19	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.3	9.0	1	2.70	m2	청소	신규
20	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.3	9.0	1	2.70	m2	청소	신규
21	B	공동구	균열	0.3	1.5	1	1.50	m	주의관찰	신규
22	B	포장면	균열	-	0.5	1	0.50	m	주의관찰	신규
23	B	포장면	균열	-	1.0	1	1.00	m	주의관찰	신규
24	B	포장면	균열	-	0.6	1	0.60	m	주의관찰	신규
25	B	포장면	파손	0.1	2.0	1	0.20	m2	단면복구	신규
26	B	포장면	파손	0.1	0.1	1	0.01	m2	단면복구	신규
27	B	포장면	균열	-	0.4	1	0.40	m	주의관찰	신규
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

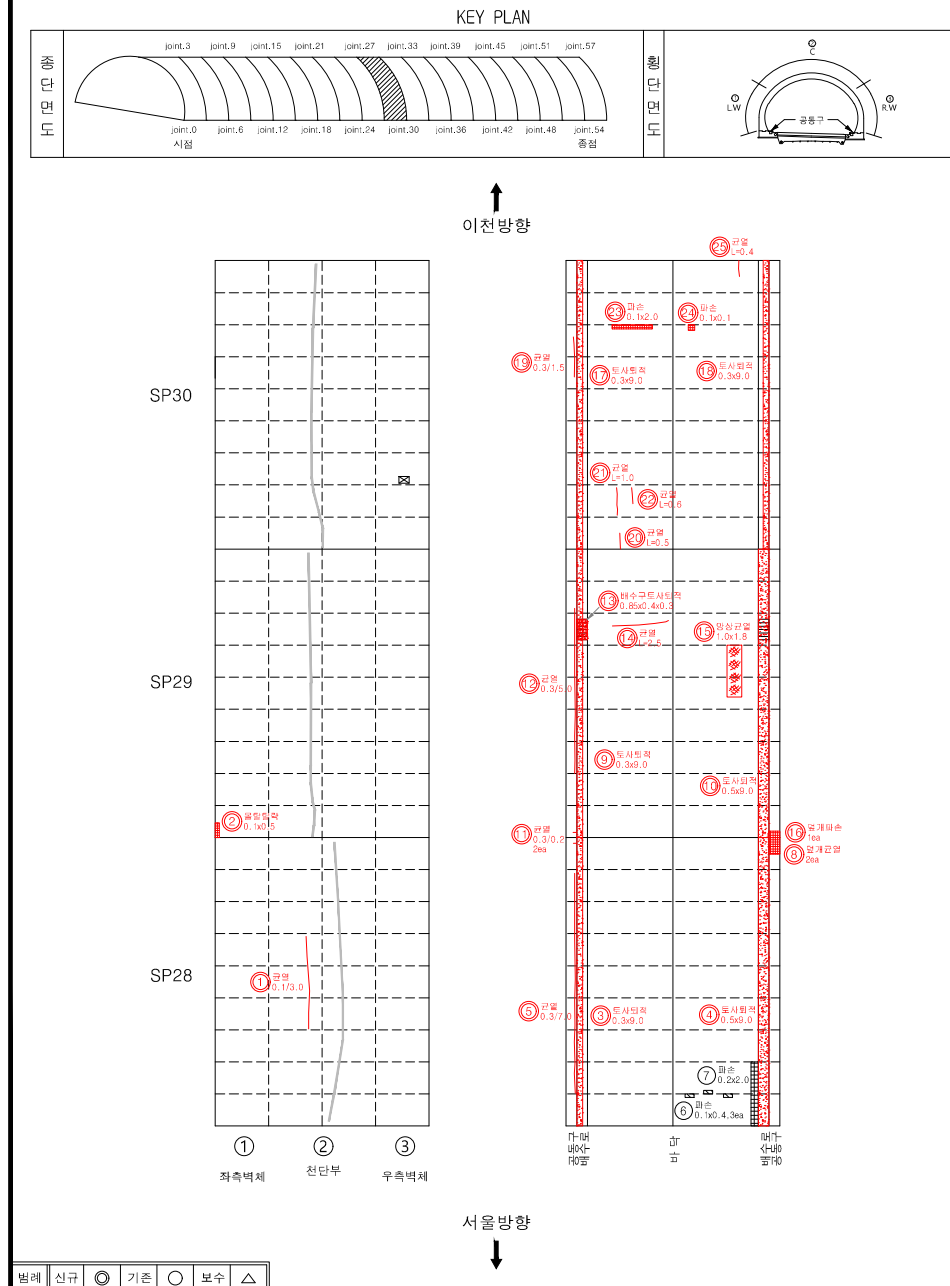

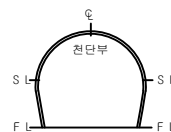

ID	SPAN 3	SPAN 33
----	--------	---------

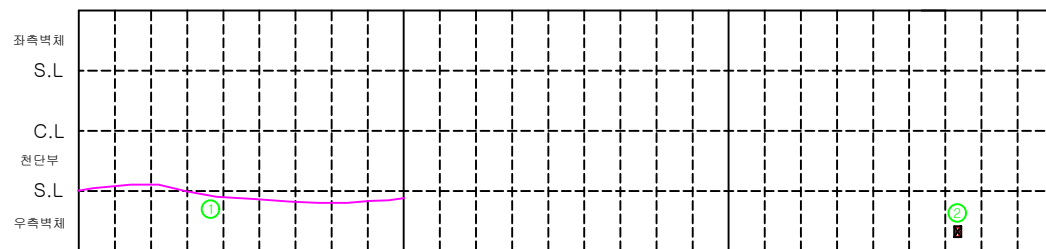


← 서 울

SP31





SP32

SP33

이 천 ➡

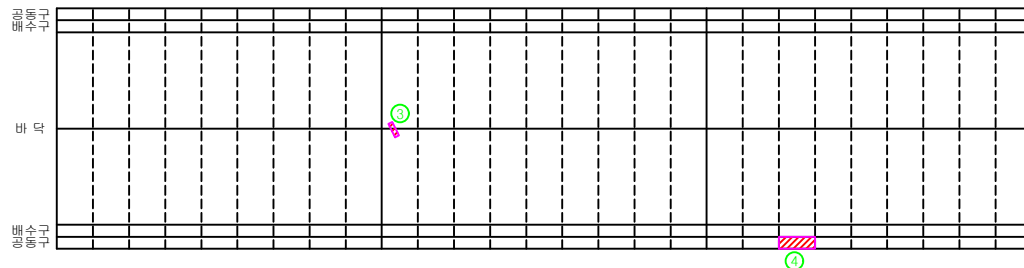

50 51

    

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

손상물량표

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

관
리
기
관

국토교통부
수원국토관리사무소

용역명	
용역사	

국도42호선 복하IC교 외 6개소 정밀점검
(주) 신 영 씨 엔 에스

구조물명	
도면명	

오천터널-하행선
외관조사망도

축척	
분류	

NONE

S31 ~ S3

일 자
2014. 08

도면번호
5-11



터널명	오천터널(하)	터널 형식	NATM 터널	용역명	2017년도 태안지하차도 등 10개소 정밀점검 기술용역		
위치	SPAN 31 ~ SPAN 33	도면 번호	11	관리주체	수원국토관리사무소	점검기관	(주)동우기술단

손상현황 내역서


용역명 : 2017년도 태안지하차도 등 10개소 정밀점검 기술용역

터널명 : 오천터널(하)


연번	구분	위치	손상내용	손상현황					보수방안	비고
				폭	연장	개소	총량	단위		
1	RC	천장부	균열	0.1	9.0	1	9.00	m	표면처리	기존
2	LC	천장부	균열	0.1	2.0	1	2.00	m	표면처리	신규
3	LC	천장부	균열	0.1	1.2	1	1.20	m	표면처리	신규
4	LW	타일부	타일균열	-	-	2	2	ea	주의관찰	신규
5	LW	타일부	타일균열	-	-	4	4	ea	주의관찰	신규
6	RW	타일부	소화기함 파손	-	-	1	1	ea	소화기함 수리	기존
7	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.3	9.0	1	2.70	m2	청소	신규
8	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.3	9.0	1	2.70	m2	청소	신규
9	B	공동구	균열	0.3	0.5	1	0.50	m	주의관찰	신규
10	B	공동구	균열	0.3	2.0	1	2.00	m	주의관찰	신규
11	B	포장면	균열	-	1.5	1	1.50	m	주의관찰	신규
12	B	포장면	균열	-	1.6	1	1.60	m	주의관찰	신규
13	B	포장면	균열	-	0.4	4	1.60	m	주의관찰	신규
14	B	포장면	균열	-	1.0	1	1.00	m	주의관찰	신규
15	B	포장면	균열	-	0.6	1	0.60	m	주의관찰	신규
16	B	공동구	균열	0.3	3.0	1	3.00	m	주의관찰	신규
17	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.3	9.0	1	2.70	m2	청소	신규
18	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.3	9.0	1	2.70	m2	청소	신규
19	B	공동구	충분리	0.1	4.0	1	0.40	m2	주의관찰	신규
20	B	포장면	균열	0.2	0.8	1	0.16	m2	주의관찰	기존
21	B	포장면	망상균열	0.4	7.0	1	2.80	m2	주의관찰	신규
22	B	공동구	균열	0.5	1.8	1	1.80	m	주의관찰	신규
23	B	공동구	덜개파손	-	-	4	4	ea	재설치	신규
24	B	공동구	균열	0.5	0.7	1	0.70	m	주의관찰	신규
25	B	포장면	망상균열	0.4	1.5	1	0.60	m2	주의관찰	신규
26	B	포장면	균열	-	0.6	4	2.40	m	주의관찰	신규
27	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.3	9.1	1	2.73	m2	청소	신규
28	B	공동구	덜개파손	-	-	3	3	ea	재설치	기존
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

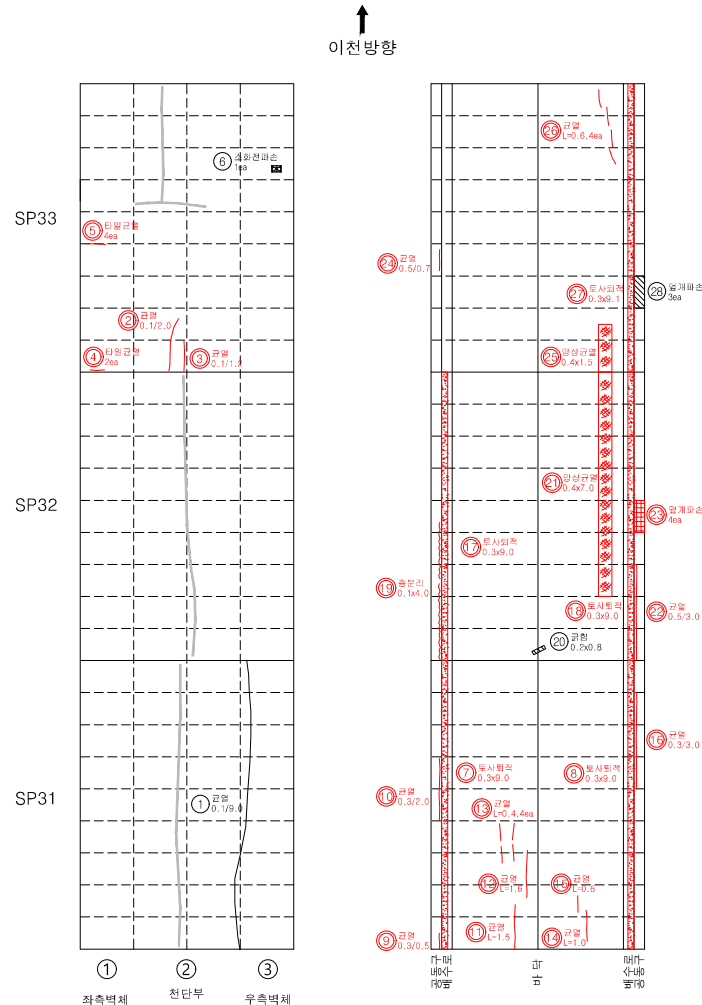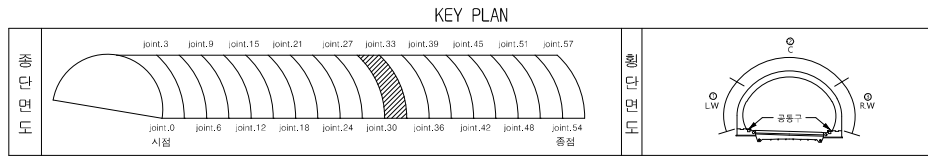

The diagram shows a curved structure, possibly a pipe or a road, divided into 12 segments by 13 joints. The joints are labeled from joint.0 to joint.57. The segment between joint.30 and joint.36 is shaded with diagonal lines.

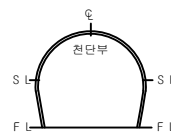

ID	SPAN 34	AN 36
----	---------	-------

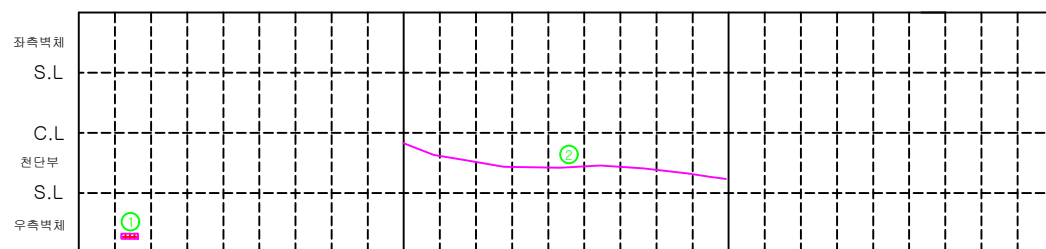


← 서 울

SP34

SP35





SP36

이 천 ➡

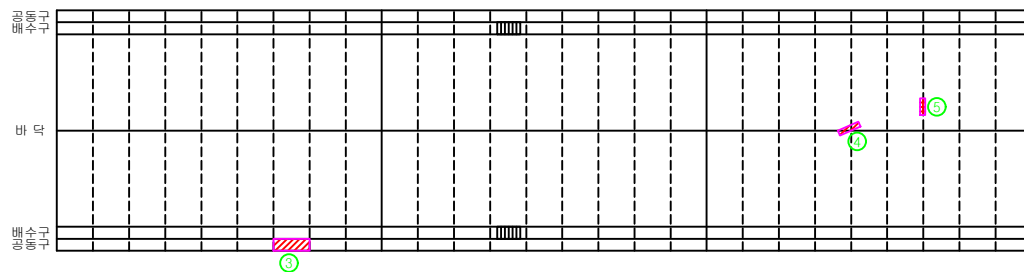[illegible]

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

    五五



관 리
기 관

국토교통부
수원국토관리사무소

용역명	
용역사	

국도42호선 복하IC교 외 6개소 정밀점검
(주) 신 영 씨 엔 에스

구조물명	
도면명	

오천터널-하행선
입과조사망도


추	척
부	류

NONE


S34 ~ S3

일 자
2014 08

도면번호
5-12

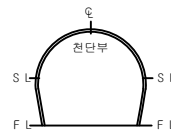

ID	S P A N	3 7	A N	3 9
----	---------	-----	-----	-----

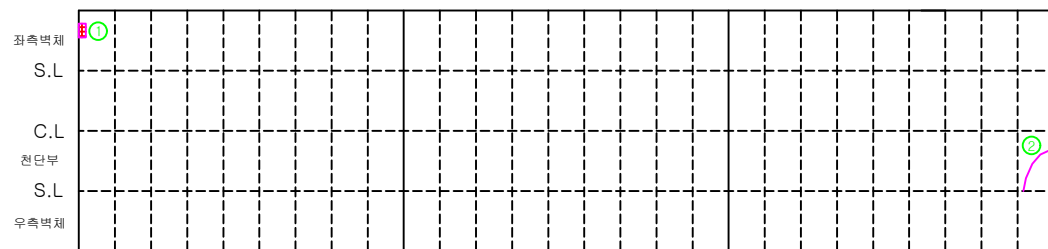

← 서 울

SP37






SP38

SP39

이 천 ➡



     공
리



손상물량표

[illegible]

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

관 리
기 관

국토교통부
수원국토관리사무소

용역명	
용역사	

국도42호선 복하IC교 외 6개소 정밀점검
(주) 신 영 씨 엔 에스

구조물명	
도면명	

오천터널-하행선
외관조사망도


축척	
분류	

NONE


S37 ~ S3

일 자
2014. 08

도면번호
5 - 13

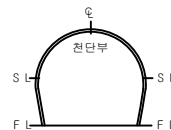

ID	SPAN 80AN 42
----	--------------

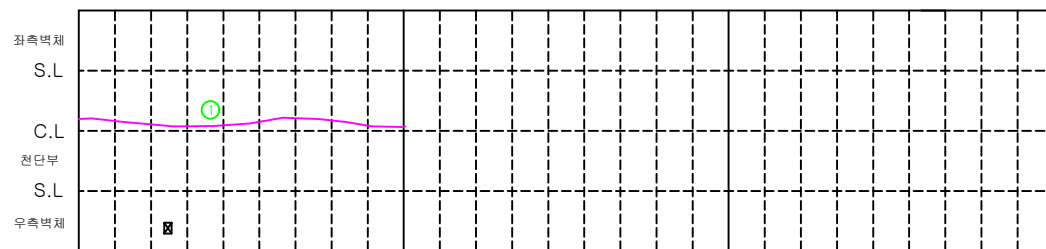


← 서 울

SP40

SP41

SP42

이 천 ➡

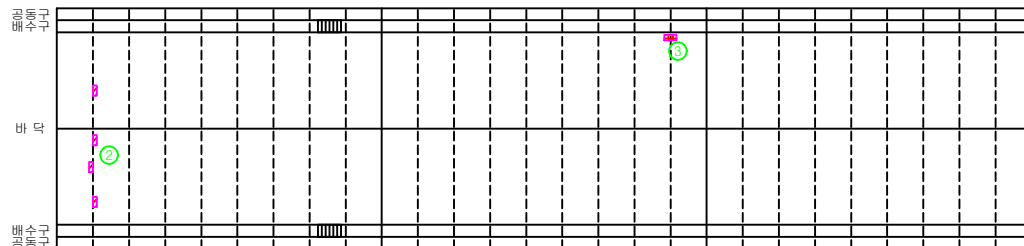[illegible]

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

04		04-01 二 矩		04-02 三 矩		04-03 四 矩		04-04 五 矩		04-05 六 矩		04-06 七 矩		04-07 八 矩		04-08 九 矩		04-09 十 矩		04-10 十一 矩		04-11 十二 矩		04-12 十三 矩		04-13 十四 矩		04-14 十五 矩		04-15 十六 矩		04-16 十七 矩		04-17 十八 矩		04-18 十九 矩		04-19 二十 矩		04-20 二十一 矩		04-21 二十二 矩		04-22 二十三 矩		04-23 二十四 矩		04-24 二十五 矩		04-25 二十六 矩		04-26 二十七 矩		04-27 二十八 矩		04-28 二十九 矩		04-29 三十 矩		04-30 三十一 矩		04-31 三十二 矩		04-32 三十三 矩		04-33 三十四 矩		04-34 三十五 矩		04-35 三十六 矩		04-36 三十七 矩		04-37 三十八 矩		04-38 三十九 矩		04-39 四十 矩		04-40 四十一 矩		04-41 四十二 矩		04-42 四十三 矩		04-43 四十四 矩		04-44 四十五 矩		04-45 四十六 矩		04-46 四十七 矩		04-47 四十八 矩		04-48 四十九 矩		04-49 五十 矩		04-50 五十一 矩		04-51 五十二 矩		04-52 五十三 矩		04-53 五十四 矩		04-54 五十五 矩		04-55 五十六 矩		04-56 五十七 矩		04-57 五十八 矩		04-58 五十九 矩		04-59 六十 矩		04-60 六十一 矩		04-61 六十二 矩		04-62 六十三 矩		04-63 六十四 矩		04-64 六十五 矩		04-65 六十六 矩		04-66 六十七 矩		04-67 六十八 矩		04-68 六十九 矩		04-69 七十 矩		04-70 七十一 矩		04-71 七十二 矩		04-72 七十三 矩		04-73 七十四 矩		04-74 七十五 矩		04-75 七十六 矩		04-76 七十七 矩		04-77 七十八 矩		04-78 七十九 矩		04-79 八十 矩		04-80 八十一 矩		04-81 八十二 矩		04-82 八十三 矩		04-83 八十四 矩		04-84 八十五 矩		04-85 八十六 矩		04-86 八十七 矩		04-87 八十八 矩		04-88 八十九 矩		04-89 九十 矩		04-90 九十一 矩		04-91 九十二 矩		04-92 九十三 矩		04-93 九十四 矩		04-94 九十五 矩		04-95 九十六 矩		04-96 九十七 矩		04-97 九十八 矩		04-98 九十九 矩		04-99 一百 矩		04-100 一百零一 矩		04-101 一百零二 矩		04-102 一百零三 矩		04-103 一百零四 矩		04-104 一百零五 矩		04-105 一百零六 矩		04-106 一百零七 矩		04-107 一百零八 矩		04-108 一百零九 矩		04-109 一百一十 矩		04-110 一百一十一 矩		04-111 一百一十二 矩		04-112 一百一十三 矩		04-113 一百一十四 矩		04-114 一百一十五 矩	
----	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

관 리 기 관	국토교통부	용역명	국도42호선 북하IC교 외 6개소 정밀점검	구조물명	오천터널-하행선	축 척	NONE	일 자	도면번호
	수원국토관리사무소	용역사	(주) 신 영 씨 엔 에스	도 면 명	외관조사망도	분 류	S40 ~ S42	2014. 08	5 - 14

터널명	오천터널(하)	터널 형식	NATM 터널	용역명	2017년도 태안지하차도 등 10개소 정밀점검 기술용역		
위치	SPAN 40 ~ SPAN 42	도면 번호	14	관리주체	수원국토관리사무소	점검기관	(주)동우기술단

손상현황 내역서

용역명 : 2017년도 태안지하차도 등 10개소 정밀점검 기술용역

터널명 : 오천터널(하)

연번	구분	위치	손상내용	손상현황					보수방안	비고
				폭	연장	개소	총량	단위		
1	LC	천장부	균열	0.1	9.0	1	9.00	m	표면처리	기존
2	RW	타일부	소화기함 파손	-	-	1	1	ea	소화기함 수리	신규
3	RW	측벽부	물탈탈락	0.1	0.2	1	0.02	m2	단면복구	신규
4	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.3	1.2	1	0.36	m2	청소	신규
5	B	배수시설	배수구막힘	-	-	1	1	ea	청소	신규
6	B	포장면	파손	0.1	0.4	2	0.08	m2	단면복구	신규
7	B	포장면	파손	0.1	0.4	4	0.16	m2	단면복구	기존
8	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.3	9.0	1	2.70	m2	청소	신규
9	B	공동구	덜개파손	-	-	6	6	ea	재설치	신규
10	B	포장면	파손	0.3	0.1	5	0.15	m2	단면복구	신규
11	B	포장면	파손	0.3	0.3	1	0.09	m2	단면복구	기존
12	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.3	9.0	1	2.70	m2	청소	신규
13	B	포장면	균열	-	1.5	1	1.50	m	주의관찰	신규
14	B	포장면	균열	-	1.0	1	1.00	m	주의관찰	신규
15	B	포장면	균열	-	1.0	1	1.00	m	주의관찰	신규
16	B	포장면	파손	0.1	0.1	1	0.01	m2	단면복구	신규
17	B	포장면	파손	0.1	0.3	1	0.03	m2	단면복구	신규
18	B	포장면	균열	-	1.5	1	1.50	m	주의관찰	신규
19	B	포장면	파손	0.1	0.4	1	0.04	m2	단면복구	신규
20	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.3	9.0	1	2.70	m2	청소	신규
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										



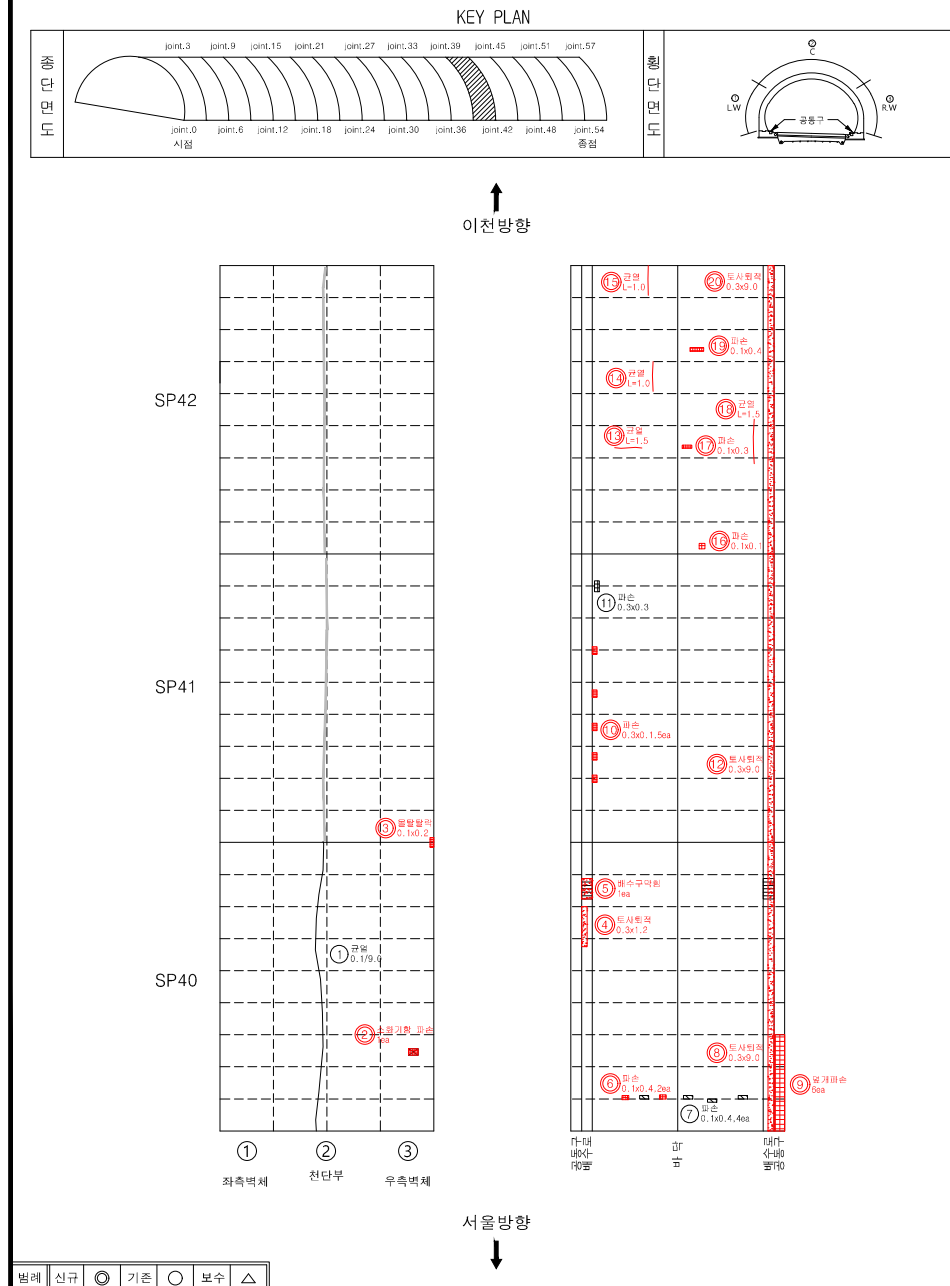


Figure 1 shows a curved structure, possibly a bridge or tunnel, divided into segments. The segments are labeled with joint numbers from 0 to 57. The structure is shown in a perspective view, with the top and bottom edges. The joints are marked along the top and bottom edges. The segment between joint 42 and joint 45 is shaded with diagonal lines.

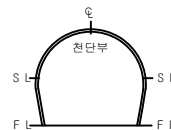

ID	S P A N	8 B A N	4 5
----	---------	--------------------	-----

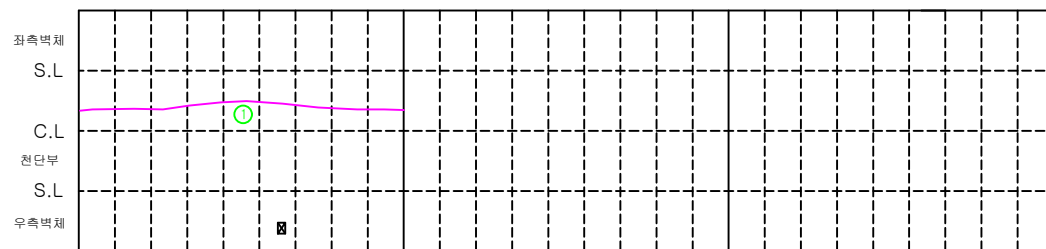


← 서 울

SP43







SP44

SP45

이 천 →

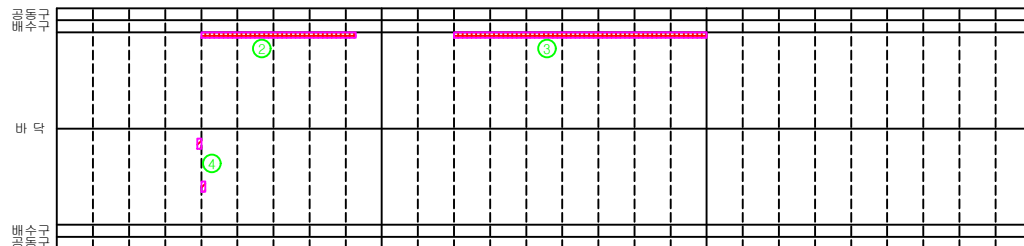

50 25

      

손상물량표

[illegible]

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

관 리
기 관

국토교통부
수원국토관리사무소

용역명	
용역사	

국도42호선 복하IC교 외 6개소 정밀점검
(주) 신 영 씨 엔 에스

구조물명	
도면명	

오천터널-하행선
입관조사망도

추	척
부	류

NONE

S43 ~ S44

일 자
2014 08

도면번호
5 - 15


터널명	오천터널(하)	터널 형식	NATM 터널	용역명	2017년도 태안지하차도 등 10개소 정밀점검 기술용역		
위치	SPAN 43 ~ SPAN 45	도면 번호	15	관리주체	수원국토관리사무소	점검기관	(주)동우기술단


손상현황 내역서

용역명 : 2017년도 태안지하차도 등 10개소 정밀점검 기술용역


터널명 : 오천터널(하)

연번	구분	위치	손상내용	손상현황					보수방안	비고
				폭	연장	개소	총량	단위		
1	LC	천장부	균열	0.1	9.0	1	9.00	m	표면처리	기존
2	RW	측벽부	물탈탈락	0.1	0.3	1	0.03	m2	단면복구	신규
3	B	포장면	파손	0.1	4.2	1	0.42	m2	단면복구	기존
4	B	포장면	파손	0.1	0.1	2	0.02	m2	단면복구	신규
5	B	포장면	파손	0.1	0.5	2	0.10	m2	단면복구	기존
6	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.3	9.0	1	2.70	m2	청소	신규
7	B	배수시설	균열	0.2	0.6	2	1.20	m	주의관찰	신규
8	B	포장면	파손	0.2	7.0	1	1.40	m2	단면복구	기존
9	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.3	9.0	1	2.70	m2	청소	신규
10	B	공동구	덜개파손	-	-	1	1	ea	재설치	신규
11	B	공동구	덜개파손	-	-	1	1	ea	재설치	신규
12	B	배수시설	균열	0.2	0.6	3	1.80	m	주의관찰	신규
13	B	포장면	균열	-	2.0	1	2.00	m	주의관찰	신규
14	B	포장면	균열	-	0.8	1	0.80	m	주의관찰	신규
15	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.3	9.0	1	2.70	m2	청소	신규
16	B	공동구	덜개파손	-	-	10	10	ea	재설치	신규
17	B	공동구	덜개파손	-	-	1	1	ea	재설치	신규
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

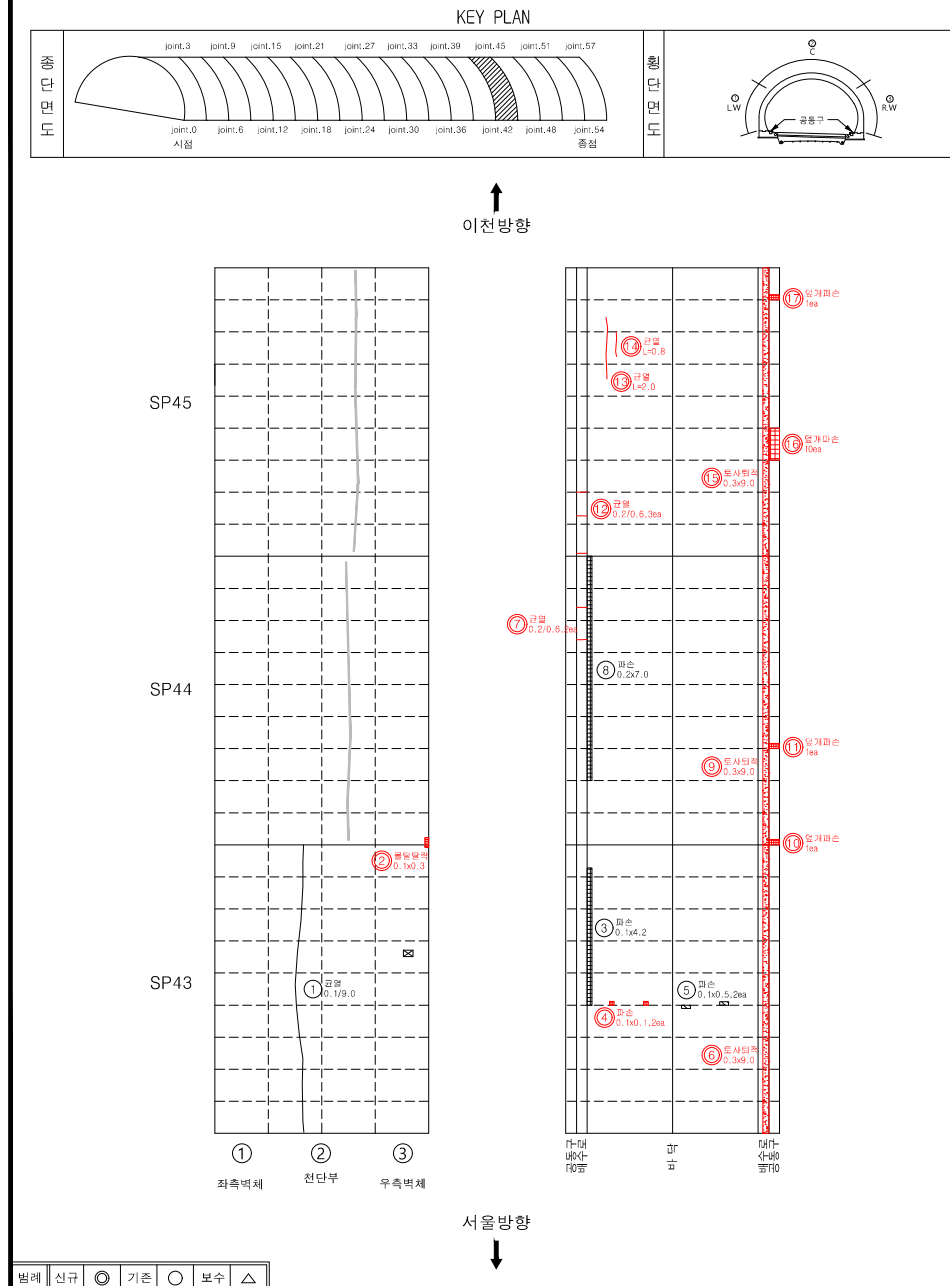

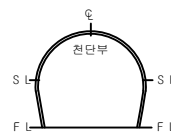

ID	S P A N	8 B A N	4 8
----	---------	--------------------	-----

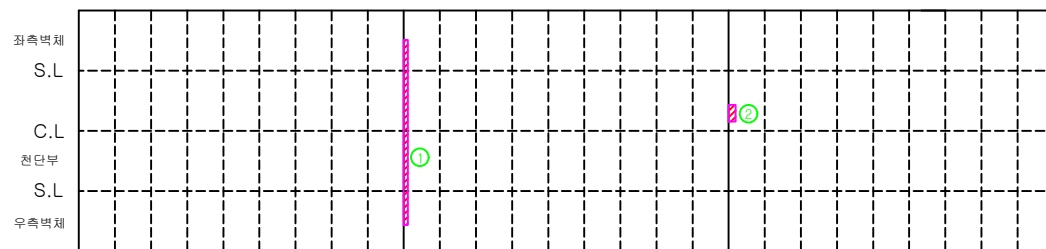

← 서 울

SP46

SP47

SP48

이 천 ➡



균 열
누수 흔

 균열부 누수, 백태
 백 태

 망상군일
 용인

 철근노출

 변형, 좌굴

 파손, 박리, 박락
 편칭, 공동

 재료분리, 골재분리
 퇴 적

 들뜸, 흥분리
 세굴 및 침식

 부식, 녹발생
 기 타

손상물량표

[illegible]

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

관 리
기 관

국토교통부
수원국토관리사무소

용역명	
용역사	

국도42호선 복하IC교 외 6개소 정밀점검
(주) 신 영 씨 엔 에스

구조물명	
도면명	

오천터널-하행선
외관조사망도

축척	
분류	

NONE

S46 ~ S4

일 자
2014. 08

도면번호
5 - 16


터널명	오천터널(하)	터널 형식	NATM 터널	용역명	2017년도 태안지하차도 등 10개소 정밀점검 기술용역		
위치	SPAN 46 ~ SPAN 48	도면 번호	16	관리주체	수원국토관리사무소	점검기관	(주)동우기술단


손상현황 내역서

용역명 : 2017년도 태안지하차도 등 10개소 정밀점검 기술용역


터널명 : 오천터널(하)

연번	구분	위치	손상내용	손상현황					보수방안	비고
				폭	연장	개소	총량	단위		
1	LC	천장부	실린트 돌출	-	9.0	1	9.00	m	치핑	기존
2	LC	천장부	공동	0.6	0.4	1	0.24	m2	주의관찰	기존
3	B	배수시설	배수구막힘	-	-	1	1	ea	청소	신규
4	B	포장면	파손	0.1	0.4	1	0.04	m2	단면복구	신규
5	B	포장면	파손	0.1	1.2	1	0.12	m2	단면복구	신규
6	B	포장면	파손	0.1	0.1	1	0.01	m2	단면복구	신규
7	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.3	9.0	1	2.70	m2	청소	신규
8	B	공동구	덜개파손	-	-	8	8	ea	재설치	신규
9	B	포장면	파손	0.1	0.2	2	0.04	m2	단면복구	신규
10	B	포장면	균열	-	0.5	2	1.00	m	주의관찰	신규
11	B	포장면	파손	0.1	0.1	1	0.01	m2	단면복구	신규
12	B	포장면	균열	-	3.0	1	3.00	m	주의관찰	신규
13	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.3	9.0	1	2.70	m2	청소	신규
14	B	배수시설	균열	0.2	0.6	5	3.00	m	주의관찰	신규
15	B	포장면	파손	0.1	0.1	2	0.02	m2	단면복구	신규
16	B	포장면	균열	-	9.0	1	9.00	m	주의관찰	신규
17	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.3	9.0	1	2.70	m2	청소	신규
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

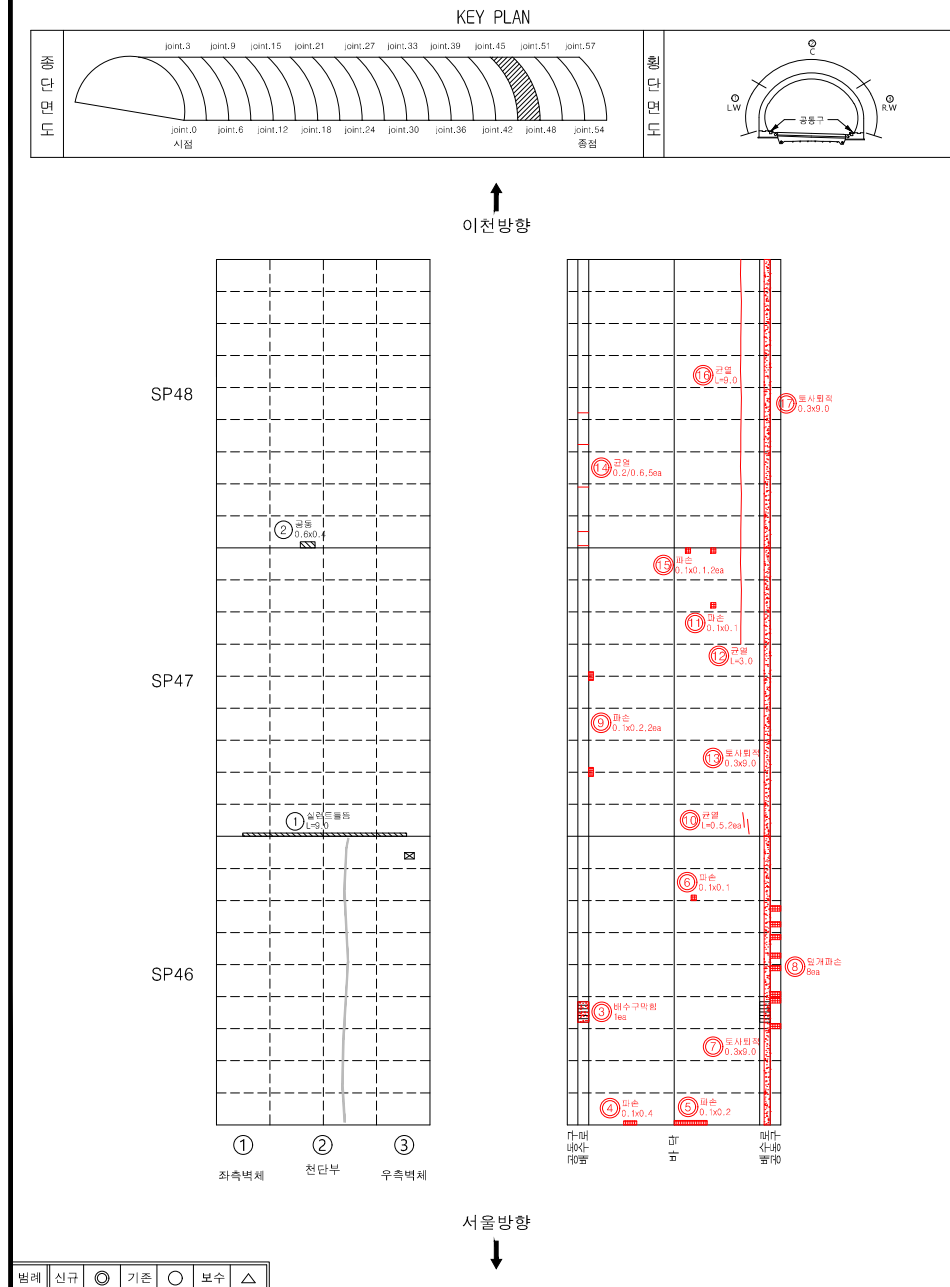

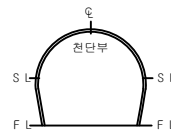

ID	SPAN 89AN 51
----	--------------

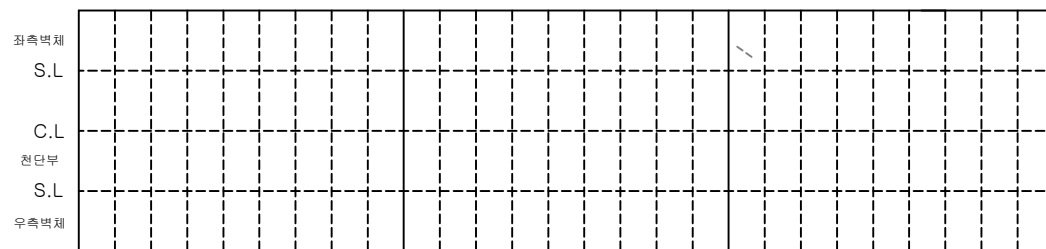


← 서 울

SP49

SP50

SP51

이 천 ➡

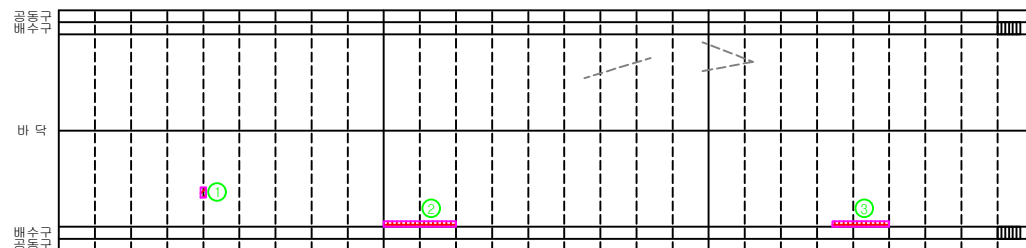

50 51

[illegible]

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

관 리
기 관

국토교통부
수원국토관리사무소

용역명	
용역사	

국도42호선 복하IC교 외 6개소 정밀점검
(주) 신 영 씨 엔 에스

구조물명	
도면명	

오천터널-하행선
외관조사망도

축척	1:500
부속	2부

NONE

S49 ~ S5

일 자
2014. 08

도면번호
5-17


터널명	오천터널(하)	터널 형식	NATM 터널	용역명	2017년도 태안지하차도 등 10개소 정밀점검 기술용역		
위치	SPAN 49 ~ SPAN 51	도면 번호	17	관리주체	수원국토관리사무소	점검기관	(주)동우기술단


손상현황 내역서

용역명 : 2017년도 태안지하차도 등 10개소 정밀점검 기술용역


터널명 : 오천터널(하)

연번	구분	위치	손상내용	손상현황					보수방안	비고
				폭	연장	개소	총량	단위		
1	LC	천장부	실린트 들뜸	-	6.0	1	6.00	m	치평	신규
2	RW	타일부	타일균열	-	-	5	5	ea	주의관찰	신규
3	B	공동구	들뜸	0.1	1.0	1	0.10	m2	주의관찰	신규
4	B	배수시설	균열	0.2	0.6	5	3.00	m	주의관찰	신규
5	B	포장면	파손	0.1	0.3	1	0.03	m2	단면복구	신규
6	B	포장면	파손	0.1	0.5	1	0.05	m2	단면복구	신규
7	B	포장면	균열	-	0.3	1	0.30	m	주의관찰	신규
8	B	포장면	균열	-	2.0	1	2.00	m	주의관찰	신규
9	B	포장면	파손	0.1	0.1	1	0.01	m2	단면복구	신규
10	B	포장면	파손	0.1	0.4	1	0.04	m2	단면복구	기존
11	B	포장면	균열	-	4.0	1	4.00	m	주의관찰	신규
12	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.3	9.0	1	2.70	m2	청소	신규
13	B	공동구	들뜸	0.1	4.5	1	0.45	m2	주의관찰	신규
14	B	포장면	균열	-	1.5	1	1.50	m	주의관찰	신규
15	B	포장면	균열	-	0.8	1	0.80	m	주의관찰	신규
16	B	포장면	균열	-	0.5	1	0.50	m	주의관찰	신규
17	B	포장면	균열	-	1.2	1	1.20	m	주의관찰	신규
18	B	포장면	균열	-	9.0	2	18.00	m	주의관찰	신규
19	B	포장면	파손	0.1	2.0	1	0.20	m2	단면복구	기존
20	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.3	9.0	1	2.70	m2	청소	신규
21	B	배수시설	배수구막힘	-	-	1	1	ea	청소	신규
22	B	포장면	균열	-	0.5	1	0.50	m	주의관찰	신규
23	B	포장면	균열	-	0.8	3	2.40	m	주의관찰	신규
24	B	포장면	파손	0.1	0.3	1	0.03	m2	단면복구	신규
25	B	포장면	균열	-	10.0	1	10.00	m	주의관찰	신규
26	B	포장면	균열	-	1.0	1	1.00	m	주의관찰	신규
27	B	포장면	파손	0.1	0.6	2	0.12	m2	단면복구	신규
28	B	포장면	균열	-	8.0	1	8.00	m	주의관찰	신규
29	B	포장면	파손	0.1	1.5	1	0.15	m2	단면복구	기존
30	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.3	8.0	1	2.40	m2	청소	신규
31										
32										
33										
34										
35										

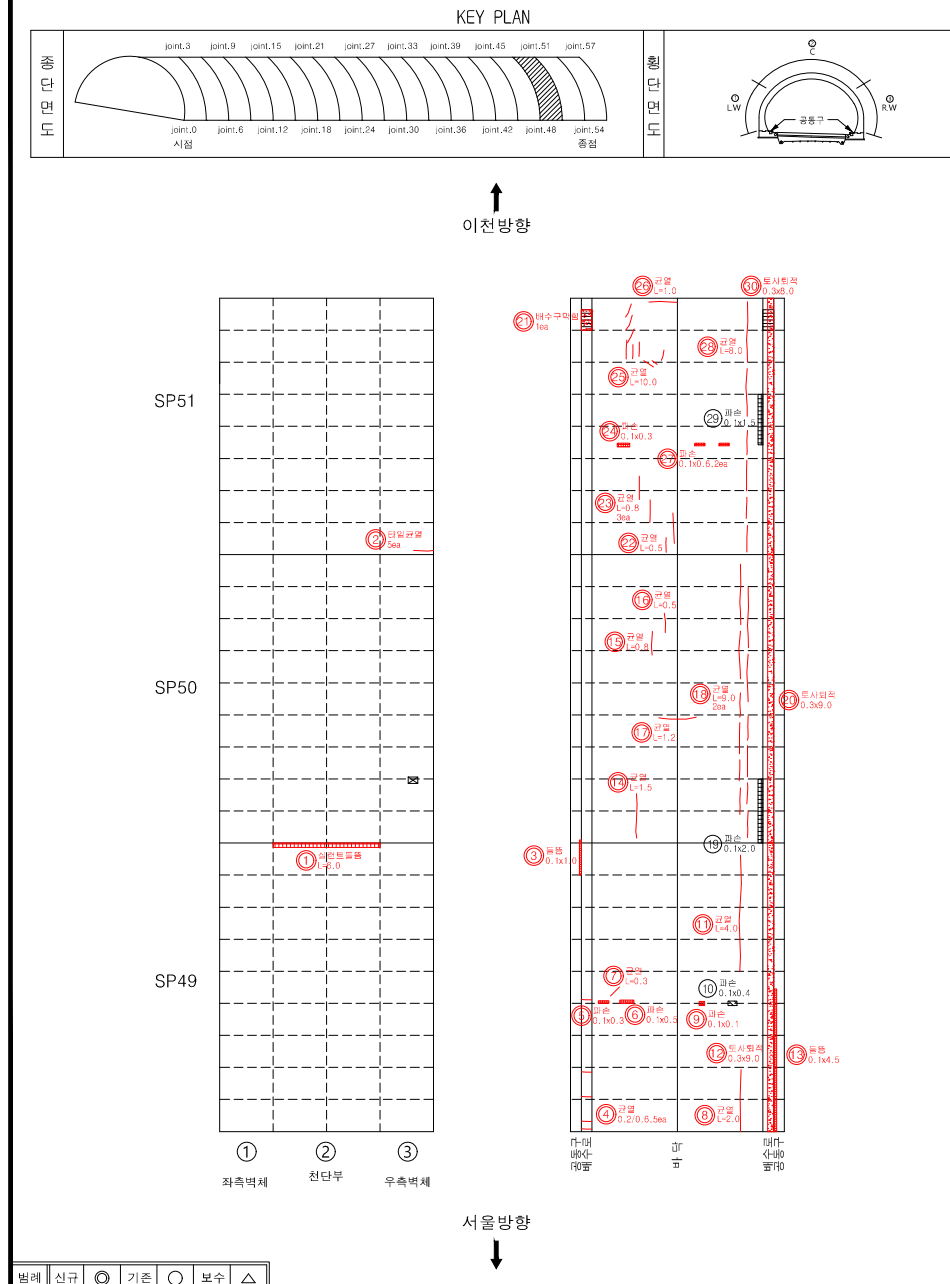

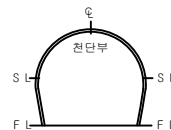


ID	SPAN 52	AN 54
----	---------	-------

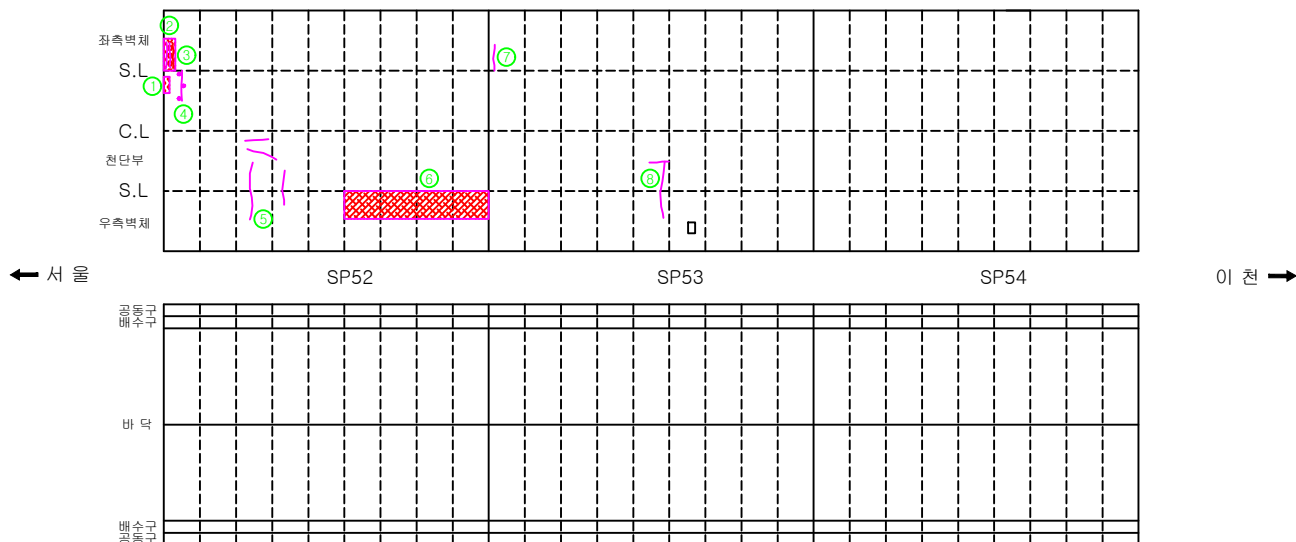[illegible]

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

관 리 관	국토교통부 수원국토관리사무소	용역명	국도42호선 복합IC교 외 6개소 정밀점검	구조물명	오천터널-하행선	측 척	NONE	일 자	도면번호
		용역사	(주) 신 영 씨 엔 에 스	도 면 명	외관조사망도	분 류	S52 ~ S54	2014. 08	5 - 18

터널 명	오천터널(하)	터널 형식	NATM 터널	용역 명	2017년도 태안지하차도 등 10개소 정밀점검 기술용역		
위 치	SPAN 52 ~ SPAN 54	도면 번호	18(1/2)	관리주체	수원국토관리사무소	점검기관	(주)동우기술단

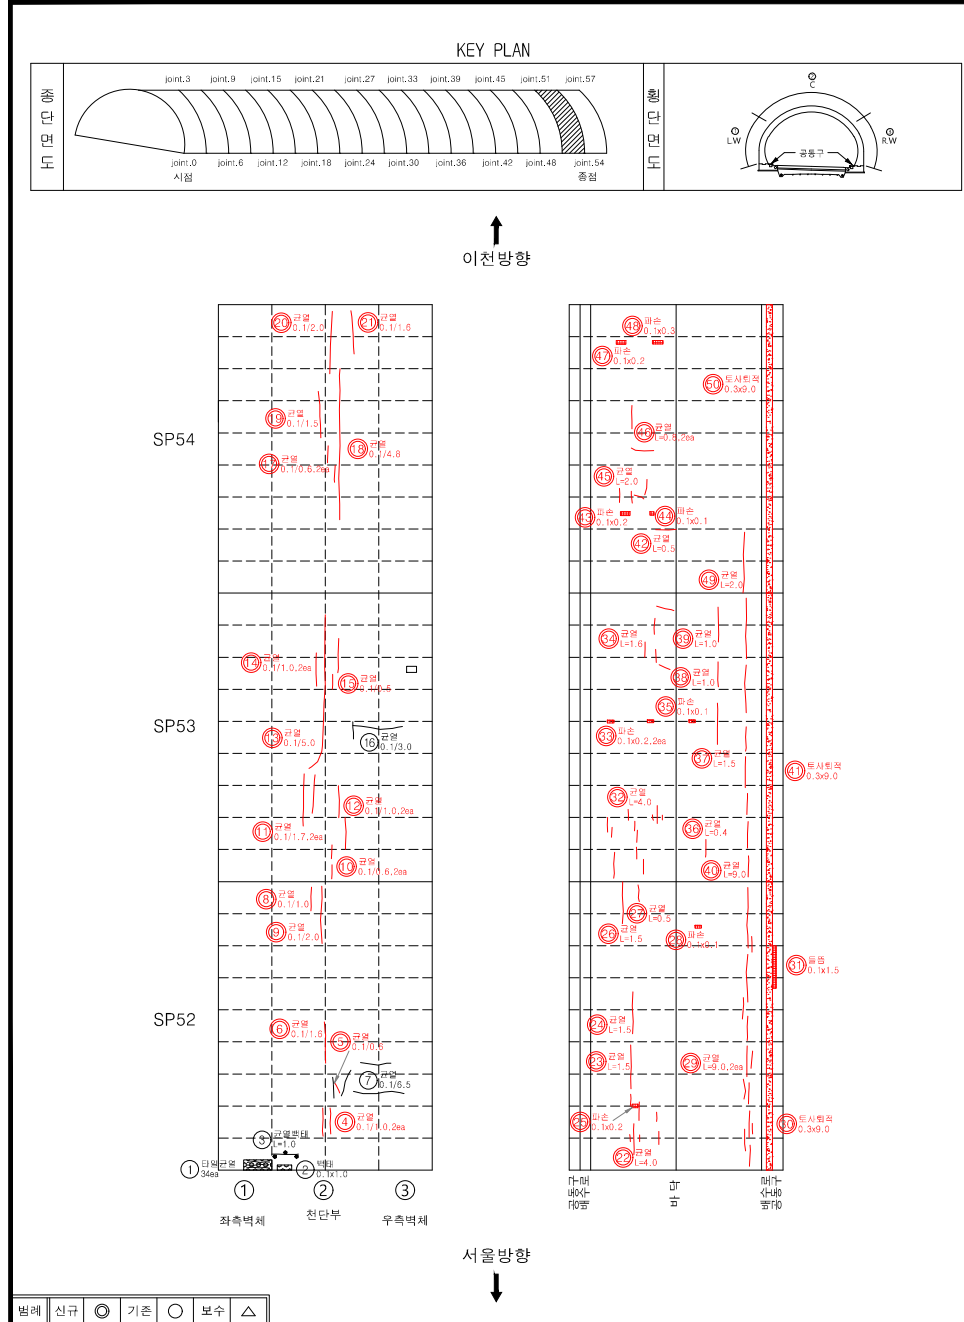


손상현황 내역서


용역 명 : 2017년도 태안지하차도 등 10개소 정밀점검 기술용역

터널 명 : 오천터널(하)

연번	구분	위치	손상내용	손상현황					보수방안	비고
				폭	연장	개소	총량	단위		
1	LW	타일부	타일균열	-	1.0	34	34	ea	주의관찰	기존
2	LC	천장부	백태	0.1	1.0	1	0.10	m2	표면처리	기존
3	LC	천장부	균열백태	-	1.0	1	1.00	m	표면처리	기존
4	RC	천장부	균열	0.1	1.0	2	2.00	m	표면처리	신규
5	RC	천장부	균열	0.1	0.6	1	0.60	m	표면처리	신규
6	RC	천장부	균열	0.1	1.6	1	1.60	m	표면처리	신규
7	RC	천장부	균열	0.1	6.5	1	6.50	m	표면처리	기존
8	LC	천장부	균열	0.1	1.0	1	1.00	m	표면처리	신규
9	LC	천장부	균열	0.1	2.0	1	2.00	m	표면처리	신규
10	RC	천장부	균열	0.1	0.6	2	1.20	m	표면처리	신규
11	LC	천장부	균열	0.1	1.7	2	3.40	m	표면처리	신규
12	RC	천장부	균열	0.1	1.0	2	2.00	m	표면처리	신규
13	LC	천장부	균열	0.1	5.0	1	5.00	m	표면처리	신규
14	LC	천장부	균열	0.1	1.0	2	2.00	m	표면처리	신규
15	RC	천장부	균열	0.1	0.5	1	0.50	m	표면처리	신규
16	RC	천장부	균열	0.1	3.0	1	3.00	m	표면처리	기존
17	RC	천장부	균열	0.1	0.6	2	1.20	m	표면처리	신규
18	RC	천장부	균열	0.1	4.8	1	4.80	m	표면처리	신규
19	LC	천장부	균열	0.1	1.5	1	1.50	m	표면처리	신규
20	RC	천장부	균열	0.1	2.0	1	2.00	m	표면처리	신규
21	RC	천장부	균열	0.1	1.6	1	1.60	m	표면처리	신규
22	B	포장면	균열	-	4.0	1	4.00	m	주의관찰	신규
23	B	포장면	균열	-	1.5	1	1.50	m	주의관찰	신규
24	B	포장면	균열	-	1.5	1	1.50	m	주의관찰	신규
25	B	포장면	파손	0.1	0.2	1	0.02	m2	단면복구	신규
26	B	포장면	균열	-	1.5	1	1.50	m	주의관찰	신규
27	B	포장면	균열	-	0.5	1	0.50	m	주의관찰	신규
28	B	포장면	파손	0.1	0.1	1	0.01	m2	단면복구	신규
29	B	포장면	균열	-	9.0	2	18.00	m	주의관찰	신규
30	B	배수시설	노건 토사퇴적	0.3	9.0	1	2.70	m2	청소	신규
31	B	공동구	들뜸	0.1	1.5	1	0.15	m2	주의관찰	신규
32	B	포장면	균열	-	4.0	1	4.00	m	주의관찰	신규
33	B	포장면	파손	0.1	0.2	2	0.04	m2	단면복구	신규
34	B	포장면	균열	-	1.6	1	1.60	m	주의관찰	신규
35	B	포장면	파손	0.1	0.1	1	0.01	m2	단면복구	신규

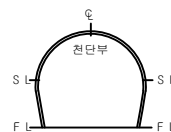


ID	S P A N	S E A N	5 4
----	---------	--------------------	-----


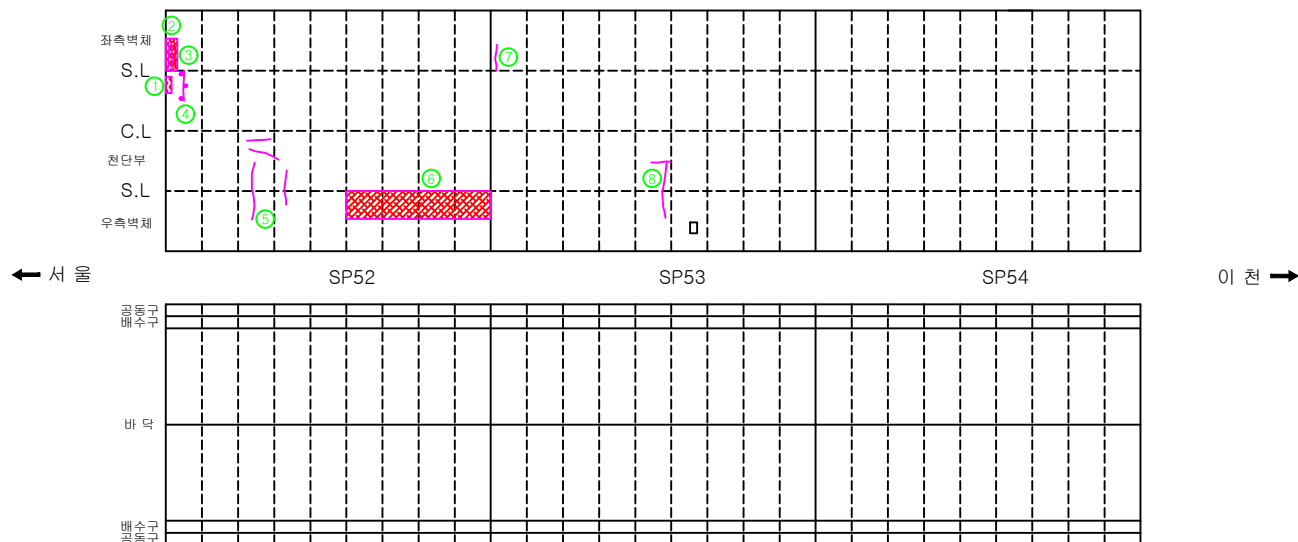
[illegible]

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

관 리 관	국토교통부 수원국토관리사무소	용역명	국도42호선 복합IC교 외 6개소 정밀점검	구조물명	오천터널-하행선	축척	NONE	일 자	도면번호
		용역사	(주) 신 영 씨 엔 에스	도 면 명	외관조사망도	분 류	S52 ~ S54	2014. 08	5 - 18

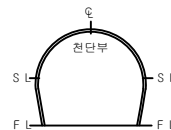

ID	S P A N	S B A N	5 7
----	---------	---------	-----

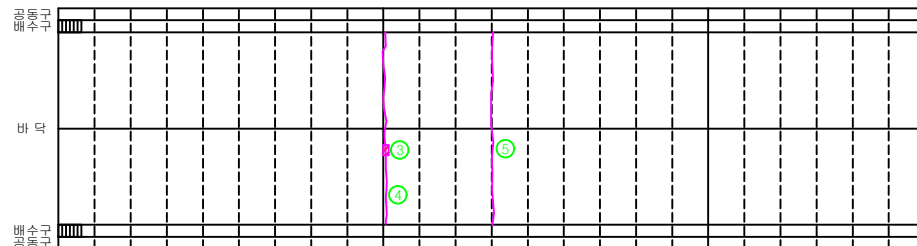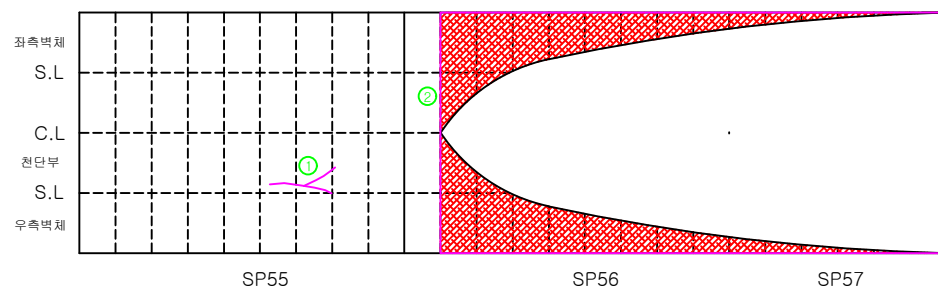[illegible]

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

관 리 관	국도교통부 수원국도관리사무소	용역명	국도42호선 북하IC교 외 6개소 정밀점검	구조물명	오천터널-하행선	축척	NONE	일 자	도면번호
		용역사	(주) 신영씨엔에스	도면명	외관조사망도	분류	\$55 ~ \$57	2014. 08	5 - 19


터널명	오천터널(하)	터널 형식	NATM 터널	용역명	2017년도 태안지하차도 등 10개소 정밀점검 기술용역		
위치	SPAN 55 ~ SPAN 57	도면 번호	19	관리주체	수원국토관리사무소	점검기관	(주)동우기술단

손상현황 내역서


용역명 : 2017년도 태안지하차도 등 10개소 정밀점검 기술용역

터널명 : 오천터널(하)


연번	구분	위치	손상내용	손상현황					보수방안	비고
				폭	연장	개소	총량	단위		
1	LC	천장부	누수흔적	0.1	2.0	2	0.40	m2	주의관찰	신규
2	LC	천장부	박리	0.2	0.6	1	0.12	m2	치핑	신규
3	RC	천장부	균열	0.1	2.0	1	2.00	m	표면처리	기존
4	LC	천장부	표면오염	8.0	4.5	1	36.00	m2	주의관찰	기존
5	B	배수시설	배수구막힘	-	-	1	1	ea	청소	신규
6	B	배수시설	배수구막힘	-	-	1	1	ea	청소	신규
7	B	포장면	파손	0.1	0.4	1	0.04	m2	-	보수
8	B	포장면	이격	-	7.0	1	7.00	m	-	보수
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

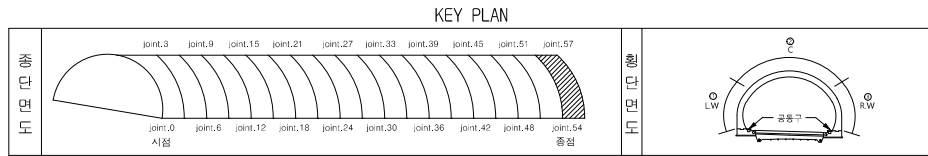


↑
이전방향

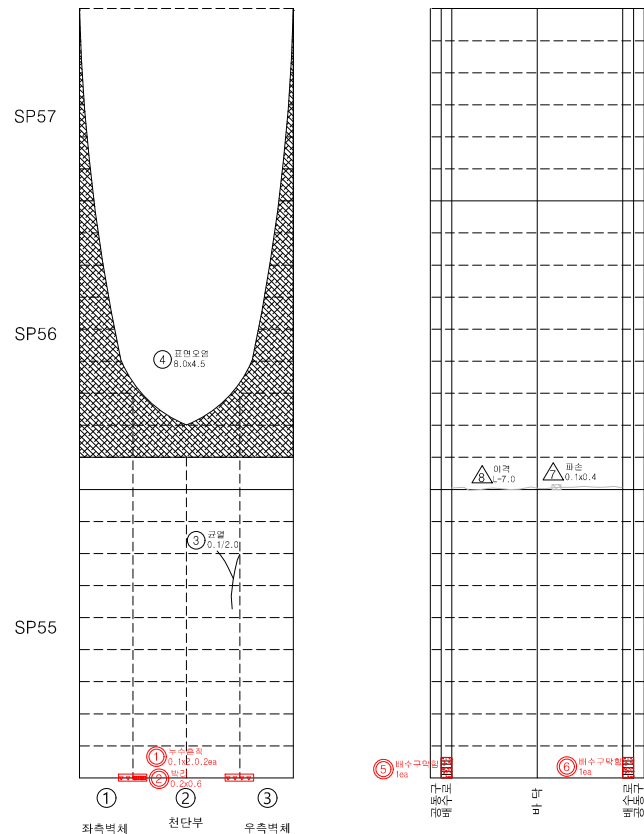

↓
서울방향

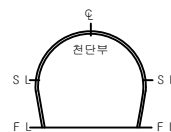

ID	진입부	옹벽
----	-----	----

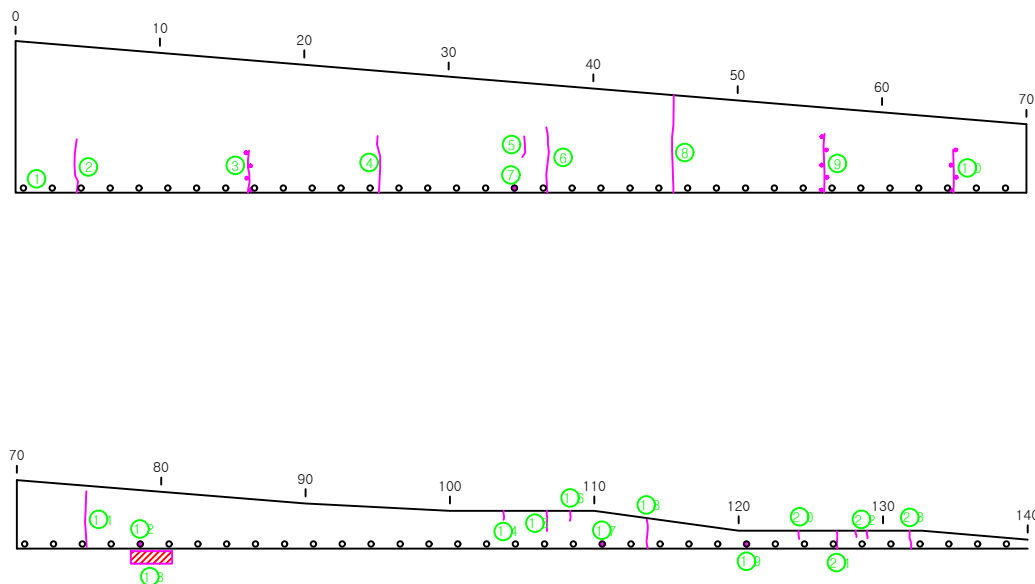

 12 窓	 13 障子 半巾, 掛簾	 14 窓 簾	 15 窓	 16 窓 上簾	 17 窓, 簾, 簾簾	 18 窓, 簾	 19 窓	 20 窓	 21 窓	 22 窓	 23 窓	 24 窓	 25 窓	 26 窓	 27 窓	 28 窓	 29 窓	 30 窓	 31 窓	 32 窓	 33 窓	 34 窓	 35 窓	 36 窓	 37 窓	 38 窓	 39 窓	 40 窓	 41 窓	 42 窓	 43 窓	 44 窓	 45 窓	 46 窓	 47 窓	 48 窓	 49 窓	 50 窓	 51 窓	 52 窓	 53 窓	 54 窓	 55 窓	 56 窓	57 窓	58 窓	59 窓	60 窓	61 窓	62 窓	63 窓	64 窓	65 窓	66 窓	67 窓	68 窓	69 窓	70 窓	71 窓	72 窓	73 窓	74 窓	75 窓	76 窓	77 窓	78 窓	79 窓	80 窓	81 窓	82 窓	
--	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

관 리
기 관

국토교통부
수원국토관리사무소

용역명	
용역사	

국도42호선 복하IC교 외 6개소 정밀점검
(주) 신 영 씨 엔 에스

구조물명	
도면명	

오천터널-하행선
외관조사망도

축척	1:500
부속	2


NONE
50%

일 자
2014. 08


도면번호
5 - 20

KEY PLAN

세로 길 나

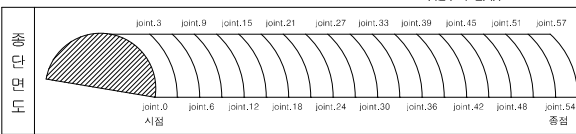

횡단면도

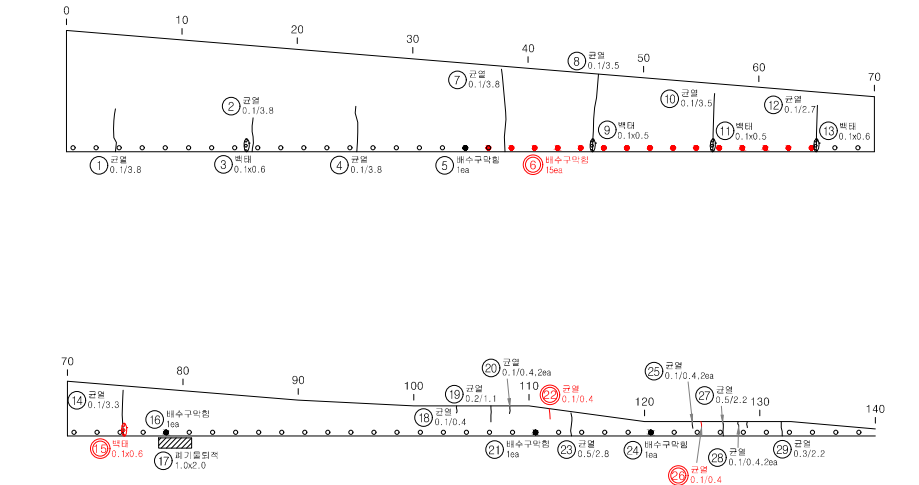

손상현황 내역서

용역명 : 2017년도 태안지하차도 등 10개소 정밀점검 기술용역

터널명 : 오천터널(하)

연번	구분	위치	손상내용	손상현황					보수방안	비고
				폭	연장	개소	총량	단위		
1	시점우측	옹벽	균열	0.1	3.8	1	3.80	m	주의관찰	기존
2	시점우측	옹벽	균열	0.1	3.8	1	3.80	m	주의관찰	기존
3	시점우측	옹벽	백태	0.1	0.6	1	0.06	m2	주의관찰	기존
4	시점우측	옹벽	균열	0.1	3.8	1	3.80	m	주의관찰	기존
5	시점우측	옹벽	배수구막힘	-	-	1	1	ea	주의관찰	기존
6	시점우측	옹벽	배수구막힘	-	-	15	15	ea	주의관찰	신규
7	시점우측	옹벽	균열	0.1	3.8	1	3.80	m	주의관찰	기존
8	시점우측	옹벽	균열	0.1	3.5	1	3.50	m	주의관찰	기존
9	시점우측	옹벽	백태	0.1	0.5	1	0.05	m2	주의관찰	기존
10	시점우측	옹벽	균열	0.1	3.5	1	3.50	m	주의관찰	기존
11	시점우측	옹벽	백태	0.1	0.5	1	0.05	m2	주의관찰	기존
12	시점우측	옹벽	균열	0.1	2.7	1	2.70	m	주의관찰	기존
13	시점우측	옹벽	백태	0.1	0.6	1	0.06	m2	주의관찰	기존
14	시점우측	옹벽	균열	0.1	3.3	1	3.30	m	주의관찰	기존
15	시점우측	옹벽	백태	0.1	0.6	1	0.06	m2	주의관찰	신규
16	시점우측	옹벽	배수구막힘	-	-	1	1	ea	주의관찰	기존
17	시점우측	옹벽	폐기물 퇴적	1.0	2.0	1	2.00	m2	주의관찰	기존
18	시점우측	옹벽	균열	0.1	0.4	1	0.40	m	주의관찰	기존
19	시점우측	옹벽	균열	0.2	1.1	1	1.10	m	주의관찰	기존
20	시점우측	옹벽	균열	0.1	0.4	2	0.80	m	주의관찰	기존
21	시점우측	옹벽	배수구막힘	-	-	1	1	ea	주의관찰	기존
22	시점우측	옹벽	균열	0.1	0.4	1	0.40	m	주의관찰	신규
23	시점우측	옹벽	균열	0.5	2.8	1	2.80	m	주의관찰	기존
24	시점우측	옹벽	배수구막힘	-	-	1	1	ea	주의관찰	기존
25	시점우측	옹벽	균열	0.1	0.4	2	0.80	m	주의관찰	기존
26	시점우측	옹벽	균열	0.1	0.4	1	0.40	m	주의관찰	신규
27	시점우측	옹벽	균열	0.5	2.2	1	2.20	m	주의관찰	기존
28	시점우측	옹벽	균열	0.1	0.4	2	0.80	m	주의관찰	기존
29	시점우측	옹벽	균열	0.3	2.2	1	2.20	m	주의관찰	기존
30										
31										
32										
33										
34										
35										

범례

신규



기존

보수

△


[illegible]

KEY PLAN

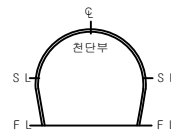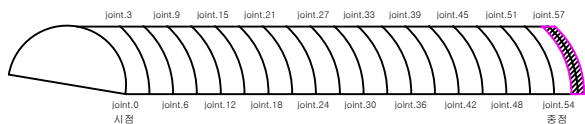

오천터널- 하행선

 ID 진출부 오백



손상물량표

[illegible]

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

 日  可  可	 日  可  可	 日  可  可	 日  可  可	 日  可  可	 日  可  可	 日  可  可	 日  可  可	 日  可  可	 日  可  可
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

국토교통부
수원국토관리사무소

국도42호선 복하IC교 외 6개소 정밀점검
(주) 신 영 씨 엔 에스

오천터널-하행선
외관조사망도

NONE

일 자
2014. 08

도면번호
5-21

KEY PLAN

현 단 면 도

58

5150

41.540

31.530

20

10

0

① 균열 2.0/0.6

② 균열 2.0/1.2

③ 균열 1.0/2.1

손상현황 내역서

용역명 : 2017년도 태안지하차도 등 10개소 정밀점검 기술용역

터널명 : 오천터널(하)


연번	구분	위치	손상내용	손상현황					보수방안	비고
				폭	연장	개소	총량	단위		
1	중점우측	옹벽	균열	2.0	0.6	1	0.60	m	주의관찰	기존
2	중점우측	옹벽	균열	2.0	1.2	1	1.20	m	주의관찰	기존
3	중점우측	옹벽	균열	1.0	2.1	1	2.10	m	주의관찰	기존
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

범례

신규


기존

보수

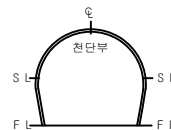

ID

진입부 사면

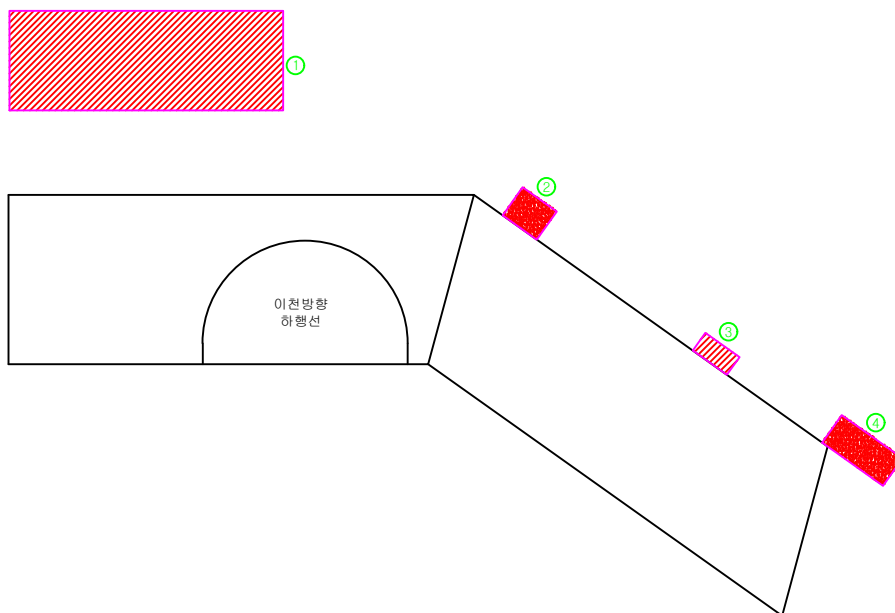[illegible]

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

五五

관 리
기 관

국토교통부
수원국토관리사무소

용역명	용역사
-----	-----

국도42호선 복하IC교 외 6개소 정밀점검
(주) 신 영 씨 엔 에스

	구조물명
	도면명

오천터널-하행선
외관조사망도

추	척
분	류

NONE




사면

일 자
2014. 08

도면번호
5 - 22

터널명	오천터널(하)	터널 형식	NATM 터널	용역명	2017년도 태안지하차도 등 10개소 정밀점검 기술용역		
위치	진입부 사면	도면 번호	22	관리주체	수원국토관리사무소	점검기관	(주)동우기술단

 KEY PLAN

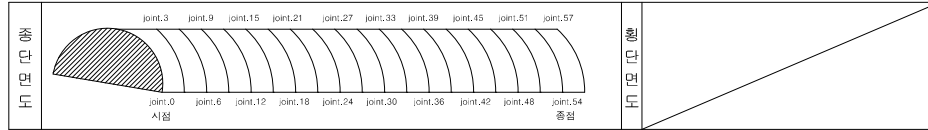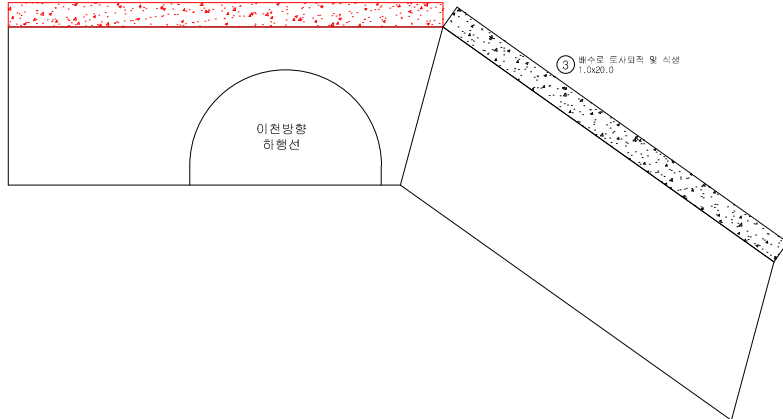① 식생 및 성토유실
L=13.0② 배수로 토사퇴적 및 식생
1.0x18.0③ 배수로 토사퇴적 및 식생
1.0x20.0



손상현황 내역서

용역명 : 2017년도 태안지하차도 등 10개소 정밀점검 기술용역

터널명 : 오천터널(하)


연번	구분	위치	손상내용	손상현황					보수방안	비고
				폭	연장	개소	총량	단위		
1	시점	사면	식생 및 성토 유실	-	13.0	1	13.00	m	사면 보호공 설치	기존
2	시점	사면	배수로 토사퇴적 및 식생	1.0	18.0	1	18.00	m2	청소	신규
3	시점	사면	배수로 토사퇴적 및 식생	1.0	20.0	1	20.00	m2	청소	기존
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

KEY PLAN

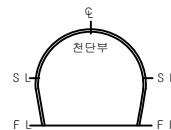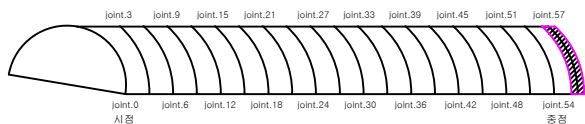

오천터널- 하행선

ID 진출부 사면

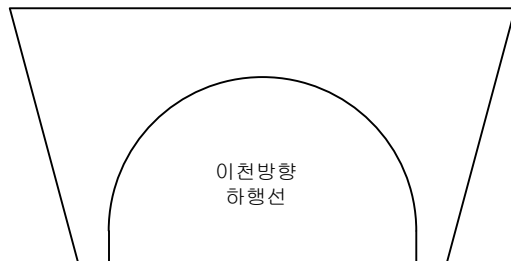
이천방향
하행선[illegible]

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

공제



 
19




 균열부 누수, 백태

 **말삼균열**

 
 對稱



파손, 박리, 박락

 

☐ 재료분리, 골재분리

 

부식, 녹발생



11

관
리
기
관

국토교통부
수원국토관리사무소

용역명	
용역사	

국도42호선 복하IC교 외 6개소 정밀점검
(주) 신 영 씨 엔 에스

구조물명	
도면명	

오천터널-하행선
외관조사망도

추	척
부	류



NONE

사면

일 자
2014. 08

도면번호
5-23

터 널 명	오천터널(하)	터널 형식	NATM 터널	용 역 명	2017년도 태안지하차도 등 10개소 정밀점검 기술용역		
위 치	진출부 사면	도면 번호	23	관리주체	수원국토관리사무소	점검기관	(주)동우기술단

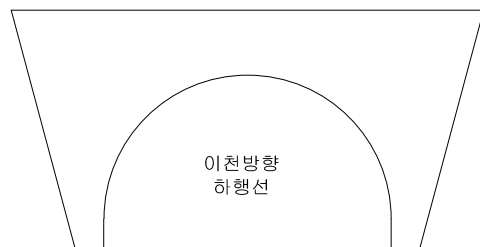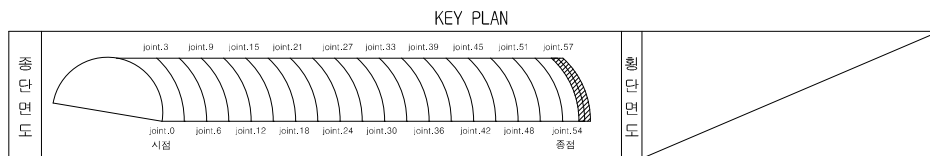

손상현황 내역서

용역명 : 2017년도 태안지하차도 등 10개소 정밀점검 기술용역

터널명 : 오천터널(하)

[illegible]