

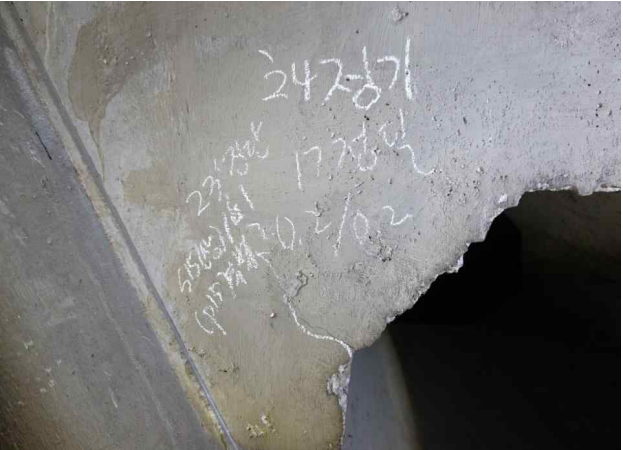
① 본교 바닥판

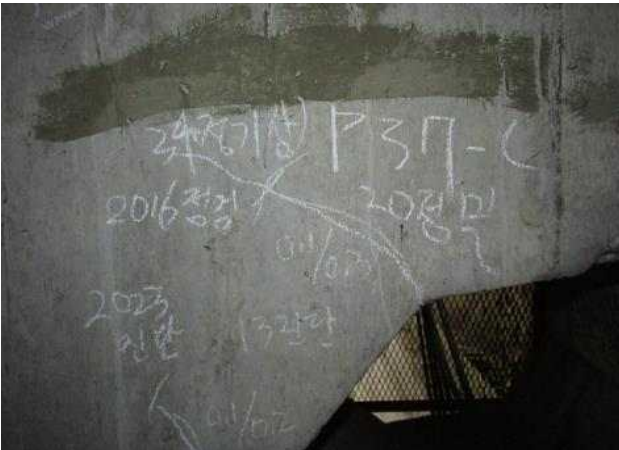
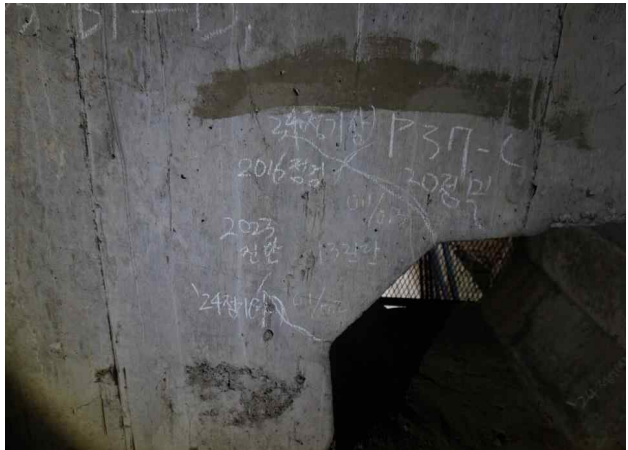
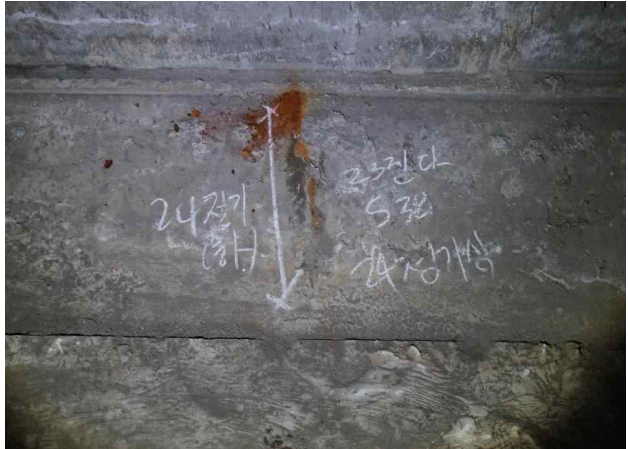
2024년 상반기 정기안전점검	금회 정기안전점검
	
S19(상행) 박리	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임
	
S37(상행) 균열(폭 : 0.1mm)	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임
	
S1(하행) 누수흔적	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임

② 본교 거더외부

2024년 상반기 정기안전점검	금회 정기안전점검
	
S16(상행) 파손	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임
	
S21(하행) 철근노출	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임
	
S38(하행) 균열(폭 : 0.3mm)	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임

③ 본교 거더내부 및 격벽

2024년 상반기 정기안전점검	금회 정기안전점검
	
S15(상행) 격벽 균열(폭 : 0.2mm)	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임
	
S23(상행) 웨브 균열(폭 : 0.1mm)	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임
	
S15(하행) 정착단 백태	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임

2024년 상반기 정기안전점검	금회 정기안전점검
	
S38-1(상행) 지점부격벽 균열(폭 : 0.1mm)	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임
	
S38-1(하행) 철근노출	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임
	
S38-1(하행) 채수	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임

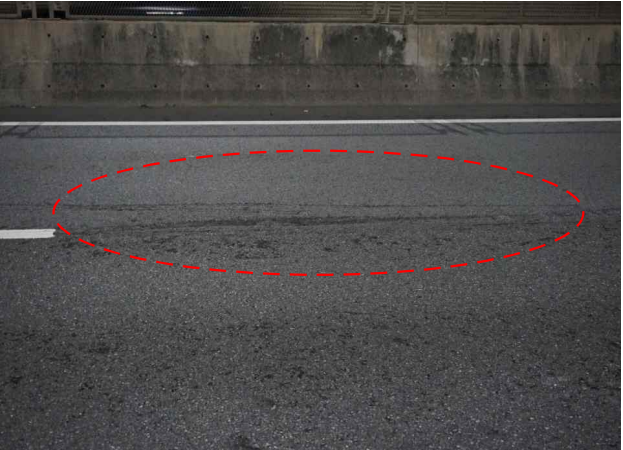
④ 본교 교대

2024년 상반기 정기안전점검	금회 정기안전점검
	
A1(상행) 체수흔적	⇒ A1(상행) 체수
	
A1(상행) 박리	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임
	
A1(하행) 파손	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임

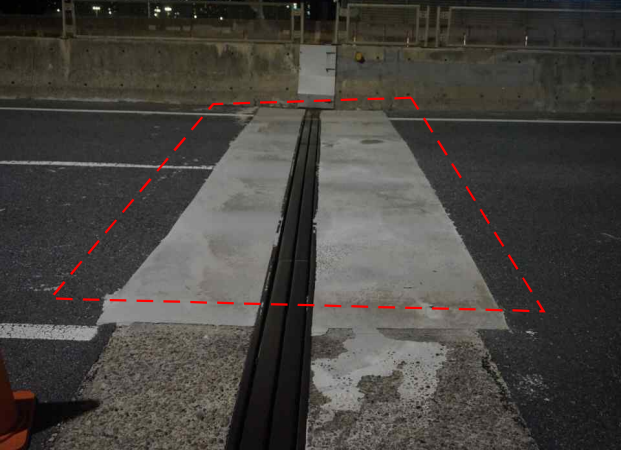
⑤ 본교 교각

2024년 상반기 정기안전점검	금회 정기안전점검
	
P5(상행) 망상균열	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임
	
P10(상행) 박리	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임
	
P22(하행) 표면오염	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임

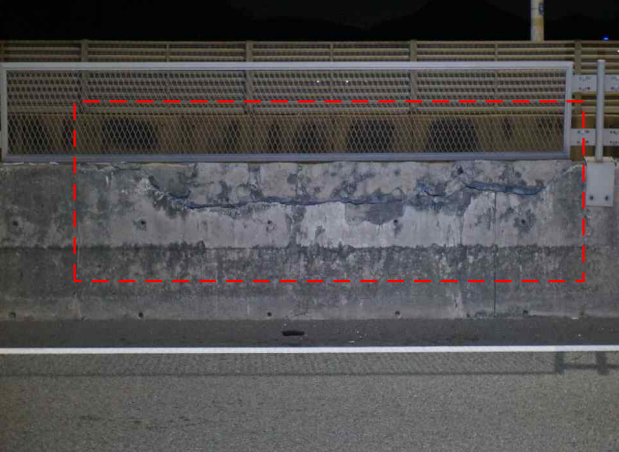
⑥ 본교 교면포장(상행-서울방향)

이전 안전점검	금회 정기안전점검
2023년 하반기 정밀안전진단 	
S15 교면포장 패임	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임
2023년 하반기 정밀안전진단 	
S19 교면포장 파손	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임
2024년 상반기 정기안전점검 	
S27 교면포장 포트홀	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임

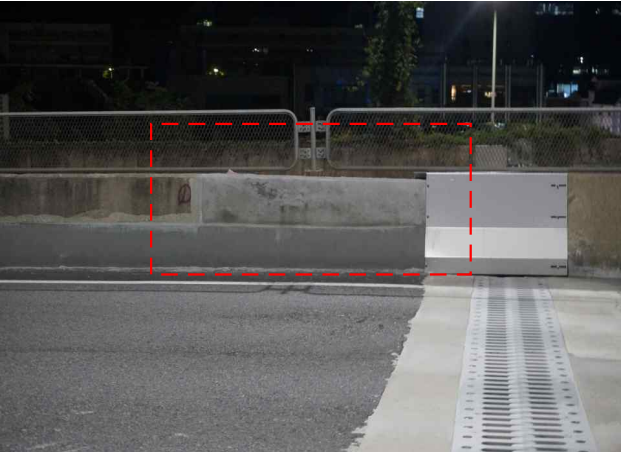
⑦ 본교 교면포장(하행-분당방향)

이전 안전점검	금회 정기안전점검
 2024년 상반기 정기안전점검	
A1 후타재 균열(폭 : 0.2mm)	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임
 2024년 상반기 정기안전점검	
S26 포장면 망상균열	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임
 2023년 하반기 정밀안전진단	
P26 후타재 보수부 파손	⇒ 보수완료

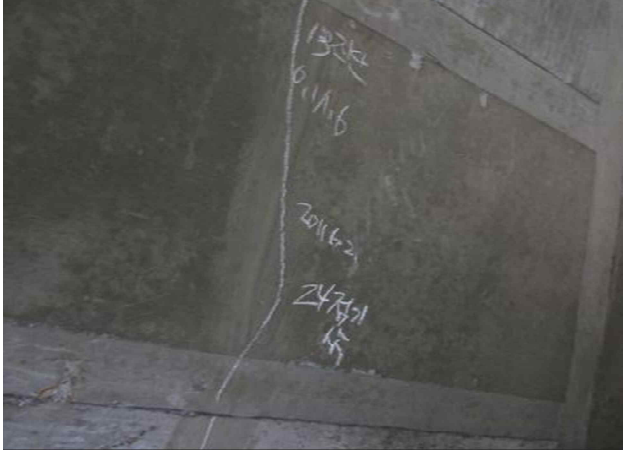
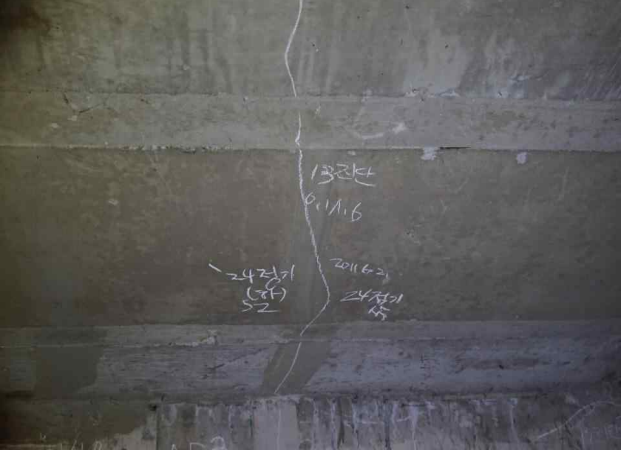
⑧ 본교 방호벽 및 중앙분리대(상행-서울방향)

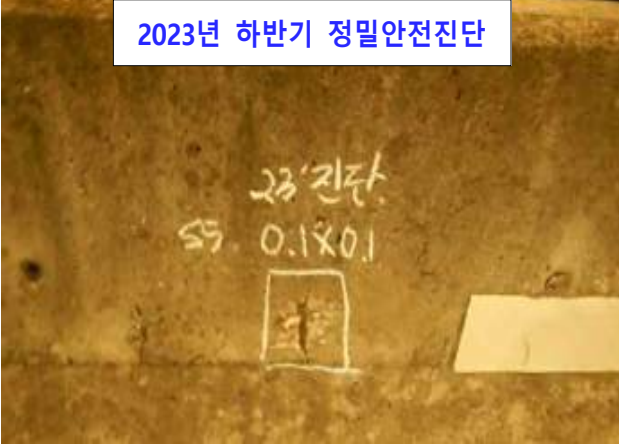
이전 안전점검	금회 정기안전점검
2024년 상반기 정기안전점검 	
S2 방호벽 균열부 백태(폭 : 0.2mm)	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임
2023년 하반기 정밀안전진단 	
S7 중앙분리대 파손	⇒ 보수완료
2023년 하반기 정밀안전진단 	
S27 중앙분리대 차광막 탈락	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임

⑨ 본교 방호벽 및 중앙분리대(하행-분당방향)

2024년 상반기 정기안전점검	금회 정기안전점검
2023년 하반기 정밀안전진단 	
S1 중앙분리대 파손 및 철근노출	⇒ 보수완료
2023년 하반기 정밀안전진단 	
S15 방호벽 박리	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임
2023년 하반기 정밀안전진단 	
S25 방음벽 변형	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임

⑩ 램프A

2024년 상반기 정기안전점검	금회 정기안전점검
	
바닥판 S1 배수관 석회석 생성	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임
	
거더외부 S1 박락 및 철근노출	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임
	
거더내부(S3경간) 보수부 재균열(폭 : 0.1mm)	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임

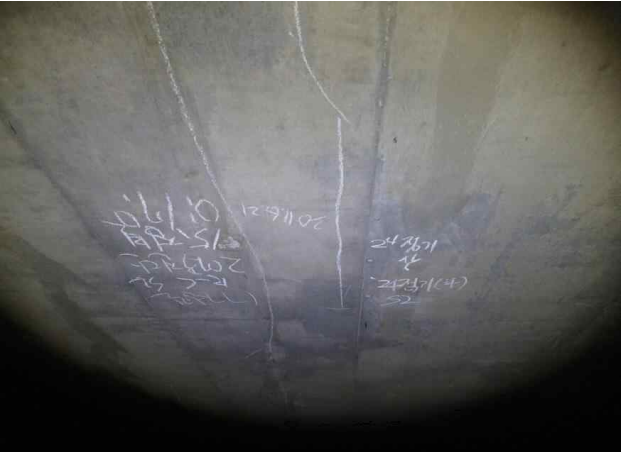
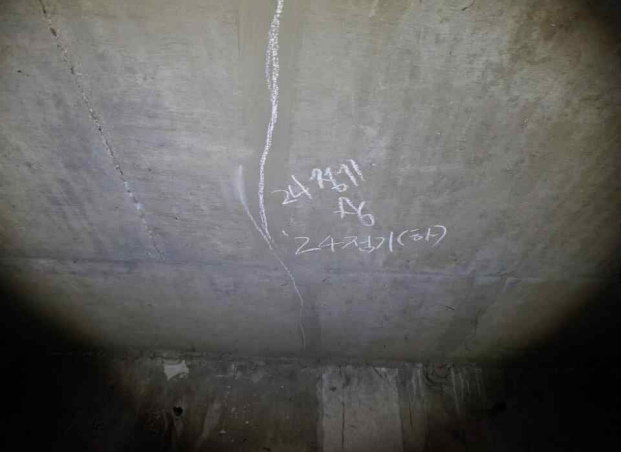
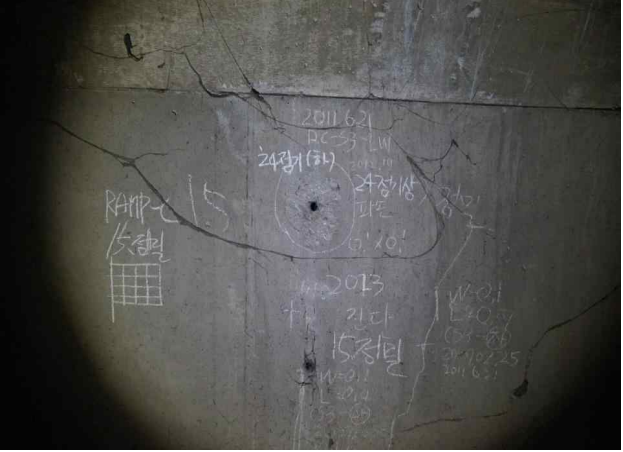
2024년 상반기 정기안전점검	금회 정기안전점검
	
교대 A1 범면 블록이격	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임
2023년 하반기 정밀안전진단 	
S2 포장면 소성변형	⇒ 보수완료
2023년 하반기 정밀안전진단 	
S5 방호벽 철근노출	⇒ 보수완료

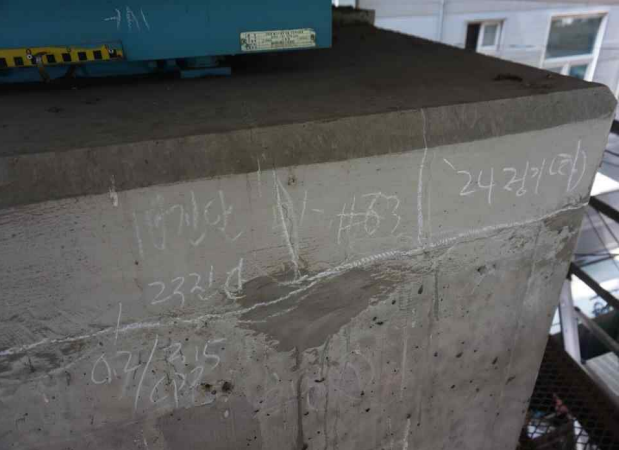
⑪ 램프B

2024년 상반기 정기안전점검	금회 정기안전점검
	
바닥판 S4 균열(폭 0.3mm)	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임
	
거더내부(S2경간) 정착단 백태	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임
	
교대 A1 홍벽 누수흔적 및 백태	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임

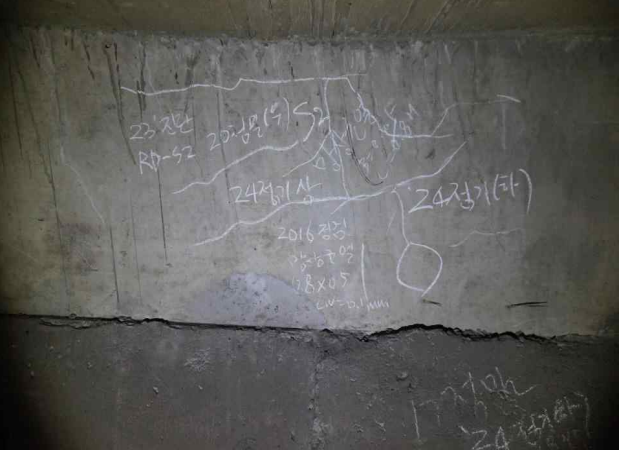
2024년 상반기 정기안전점검	금회 정기안전점검
	
교각 P4 백태	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임
2023년 하반기 정밀안전진단 	
S4 포장면 망상균열	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임
2023년 하반기 정밀안전진단 	
S1 방호벽 보수부 재균열(폭 : 0.2mm)	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임

⑫ 램프C

2024년 상반기 정기안전점검	금회 정기안전점검
	
거더내(S1) 슬래브 균열(폭 : 0.1mm)	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임
	
거더내부(S2경간) 슬래브 보수부 채균열(폭 : 0.1mm)	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임
	
거더내부(S3경간) 벽체 파손	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임

2024년 상반기 정기안전점검	금회 정기안전점검
	
교각 P2 두부 상단 균열 (폭 : 0.2mm)	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임
2023년 하반기 정밀안전진단 	
S3 포장면 소성변형	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임
2023년 하반기 정밀안전진단 	
S1 방호벽 철근노출	⇒ 보수완료

⑬ 램프D

2024년 상반기 정기안전점검	금회 정기안전점검
	
바닥판 S2 배수구 주변 누수	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임
	
거더외부(S1경간) 균열(폭 : 0.2mm)	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임
	
거더내부(S2경간) 벽체 망상균열	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임

2024년 상반기 정기안전점검	금회 정기안전점검
	
교각 P1 균열(폭 : 0.2mm)	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임
2023년 하반기 정밀안전진단 	
S3 포장면 소성변형	⇒ 기존과 대체로 유사한 상태임
2023년 하반기 정밀안전진단 	
S1 방호벽 철근노출	⇒ 보수완료