

26. 창정교

26.1 시설물 개요

26.2 자료수집 및 분석

26.3 현장조사

26.4 콘크리트 내구성조사

26.5 상태평가

26.6 종합평가 및 안전등급 지정

26.7 보수·보강 및 유지관리 방안

26.8 종합결론

26. 창정교

26.1 시설물의 개요

본 시설물은 경상북도 영천시 화산면 효정리(상주영천고속도로 69.542~69.717km)에 위치한 교량으로서 총 연장 175.0m, 폭 23.4m, 왕복 4차로로 시공되어 있다.

26.1.1 일반사항

【표 26.1.1】 창정교 일반사항

구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물번호		BR2017-0000282		관리번호		SY BR.26	
시설물위치		DB-24/DL-24		준공년월일		2017. 06. 27	
관리이정		69.542~69.717km		공사이정		4.184~4.359km	
설계하중		DB-24/DL-24		노 선 명		고속국도 301호선	
제원	연장	L=175.0m, (5@35m=175m)					
	폭	B=23.4m, 4차로					
구조 형식	상부	PSC BEAM		기초 형식	교 각	직접기초	
	하부	교대 : 역T형, 교각 : T형			교 대	직접기초	
교량받침		탄성고무받침		신축이음		모노셀(Hama Highway), 팽거	
교차시설물		군도4호선		통과높이		17.0m	
부착시설내용		-					
시 공 자		(주)대우건설		관리주체		상주영천고속도로(주)	

26.1.2 위치도 및 전경사진




【그림 26.1.1】 위치도


	
교면포장 전경	신축이음 전경
	
거더 전경	교량받침 전경
	
교대 전경	교각 전경


【그림 26.1.2】 부재별 현황

[illegible]

 
【그림 26.1.3】 평면 및 종단면도

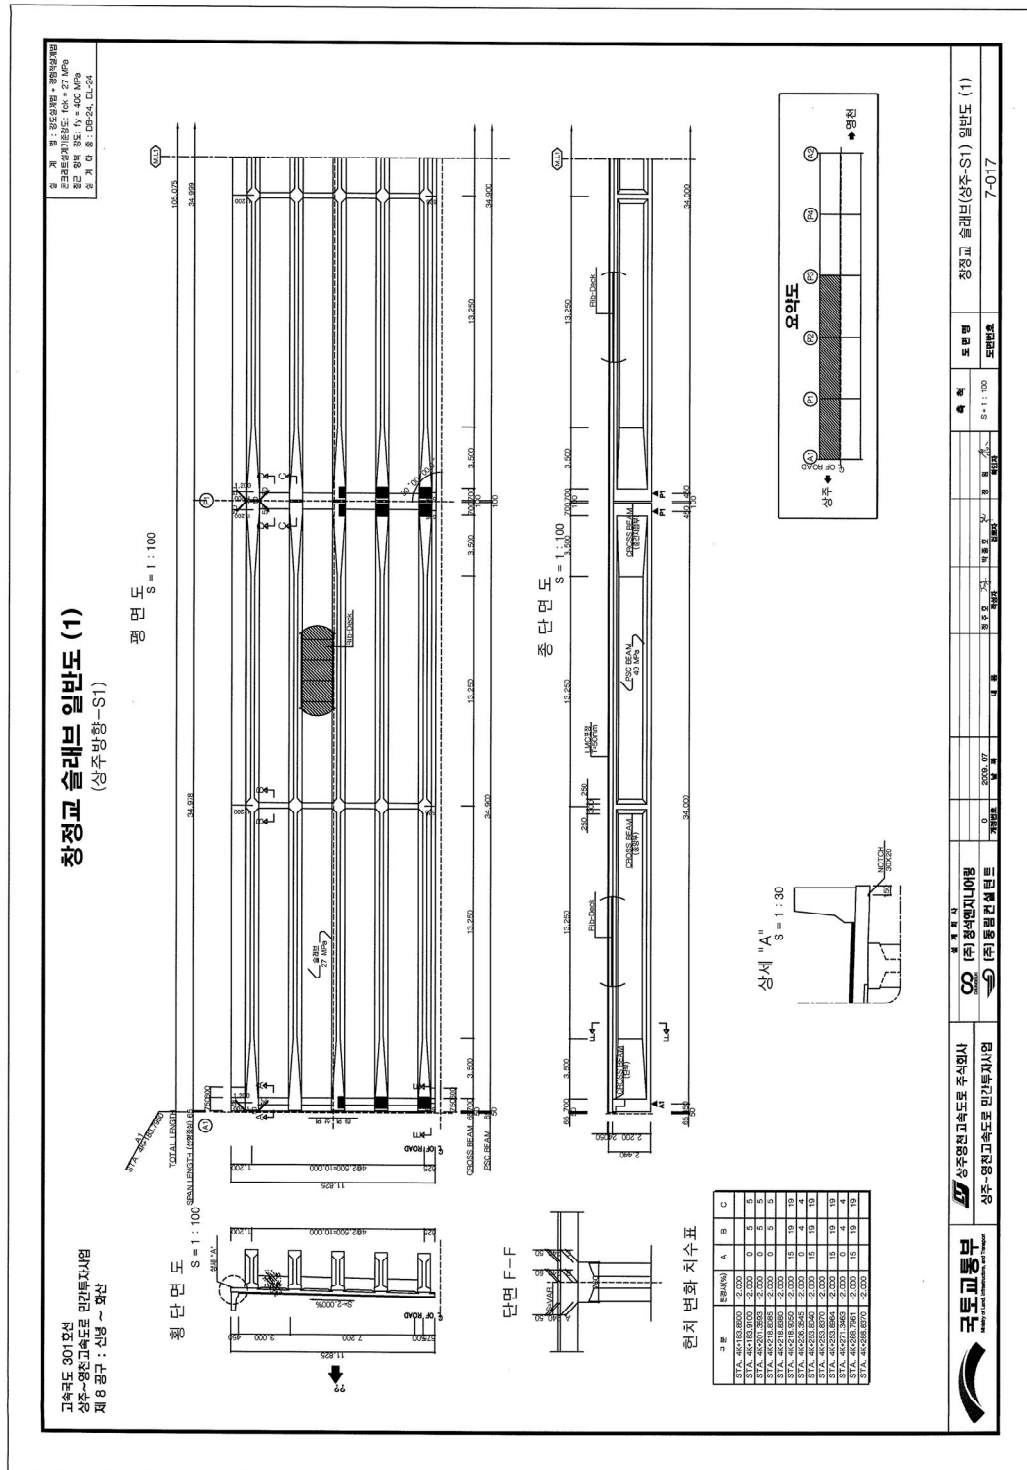




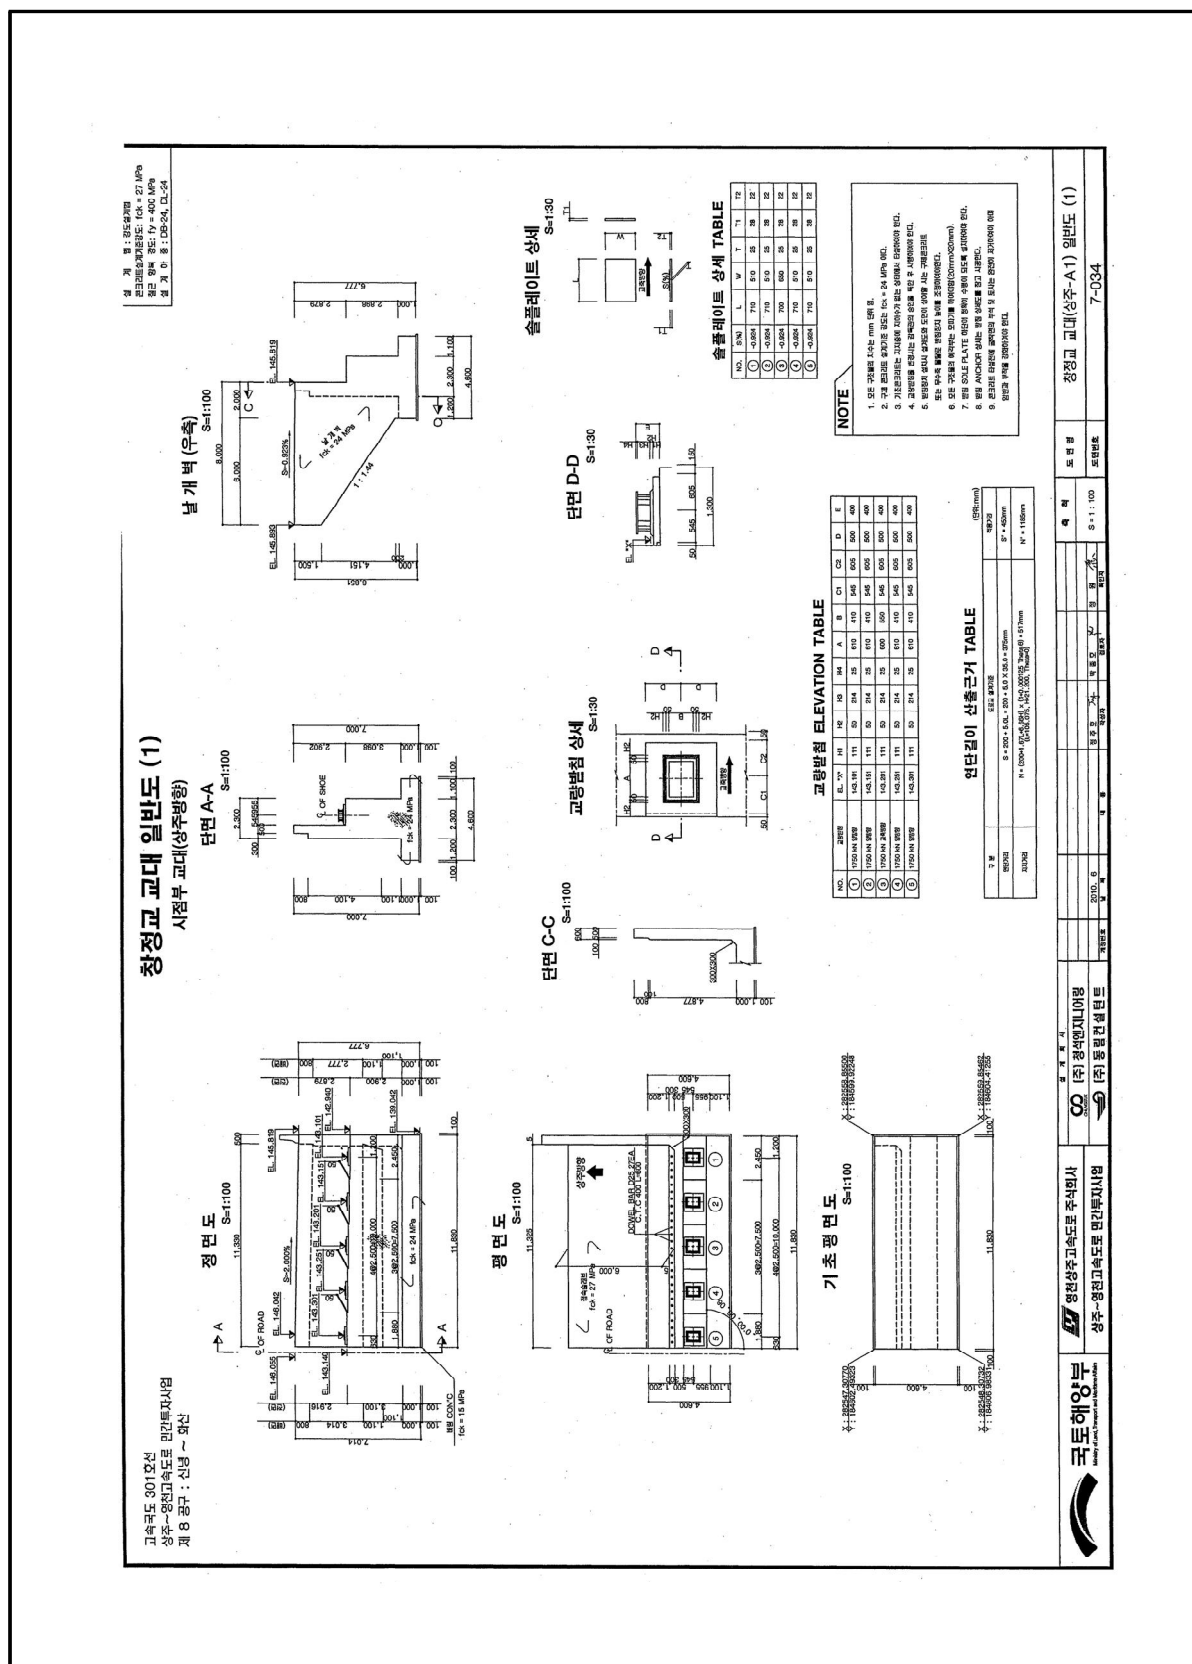


【그림 26.1.6】 교대 일반도(상주방향)

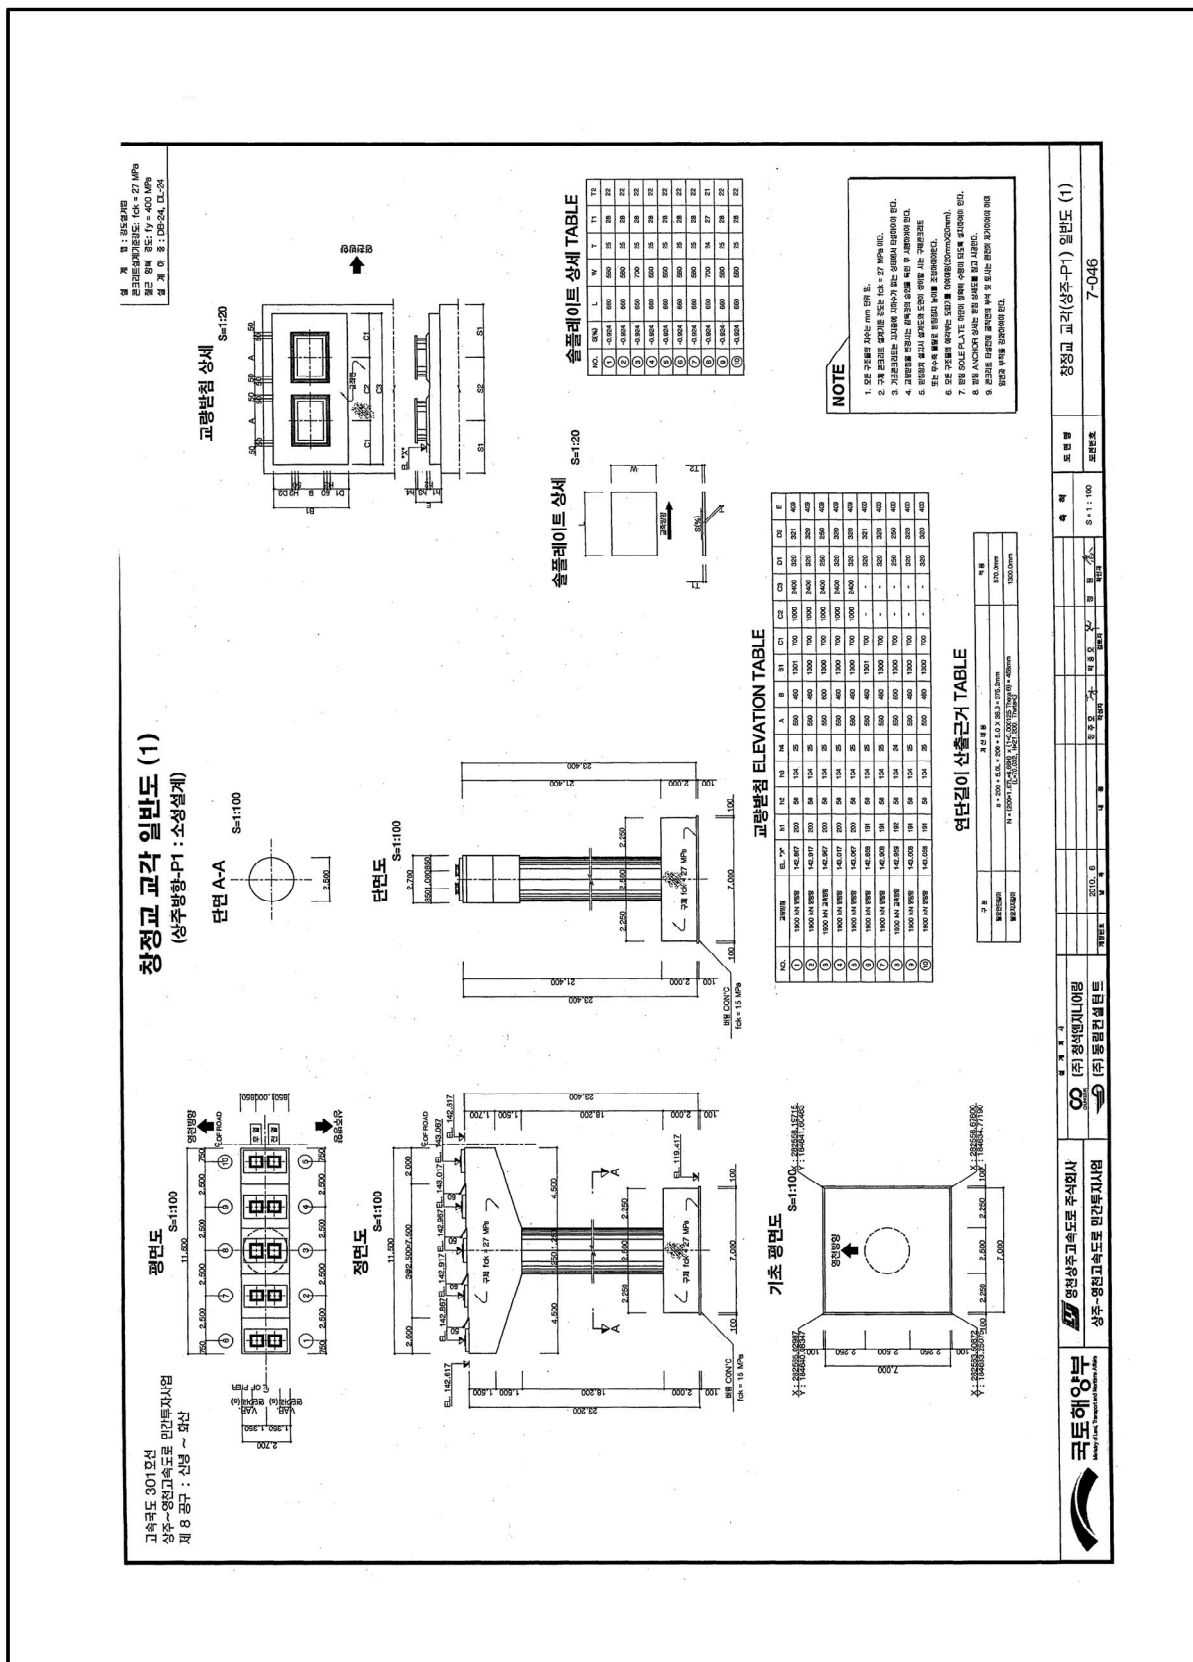



【그림 26.1.7】 교각 일반도(상주방향)


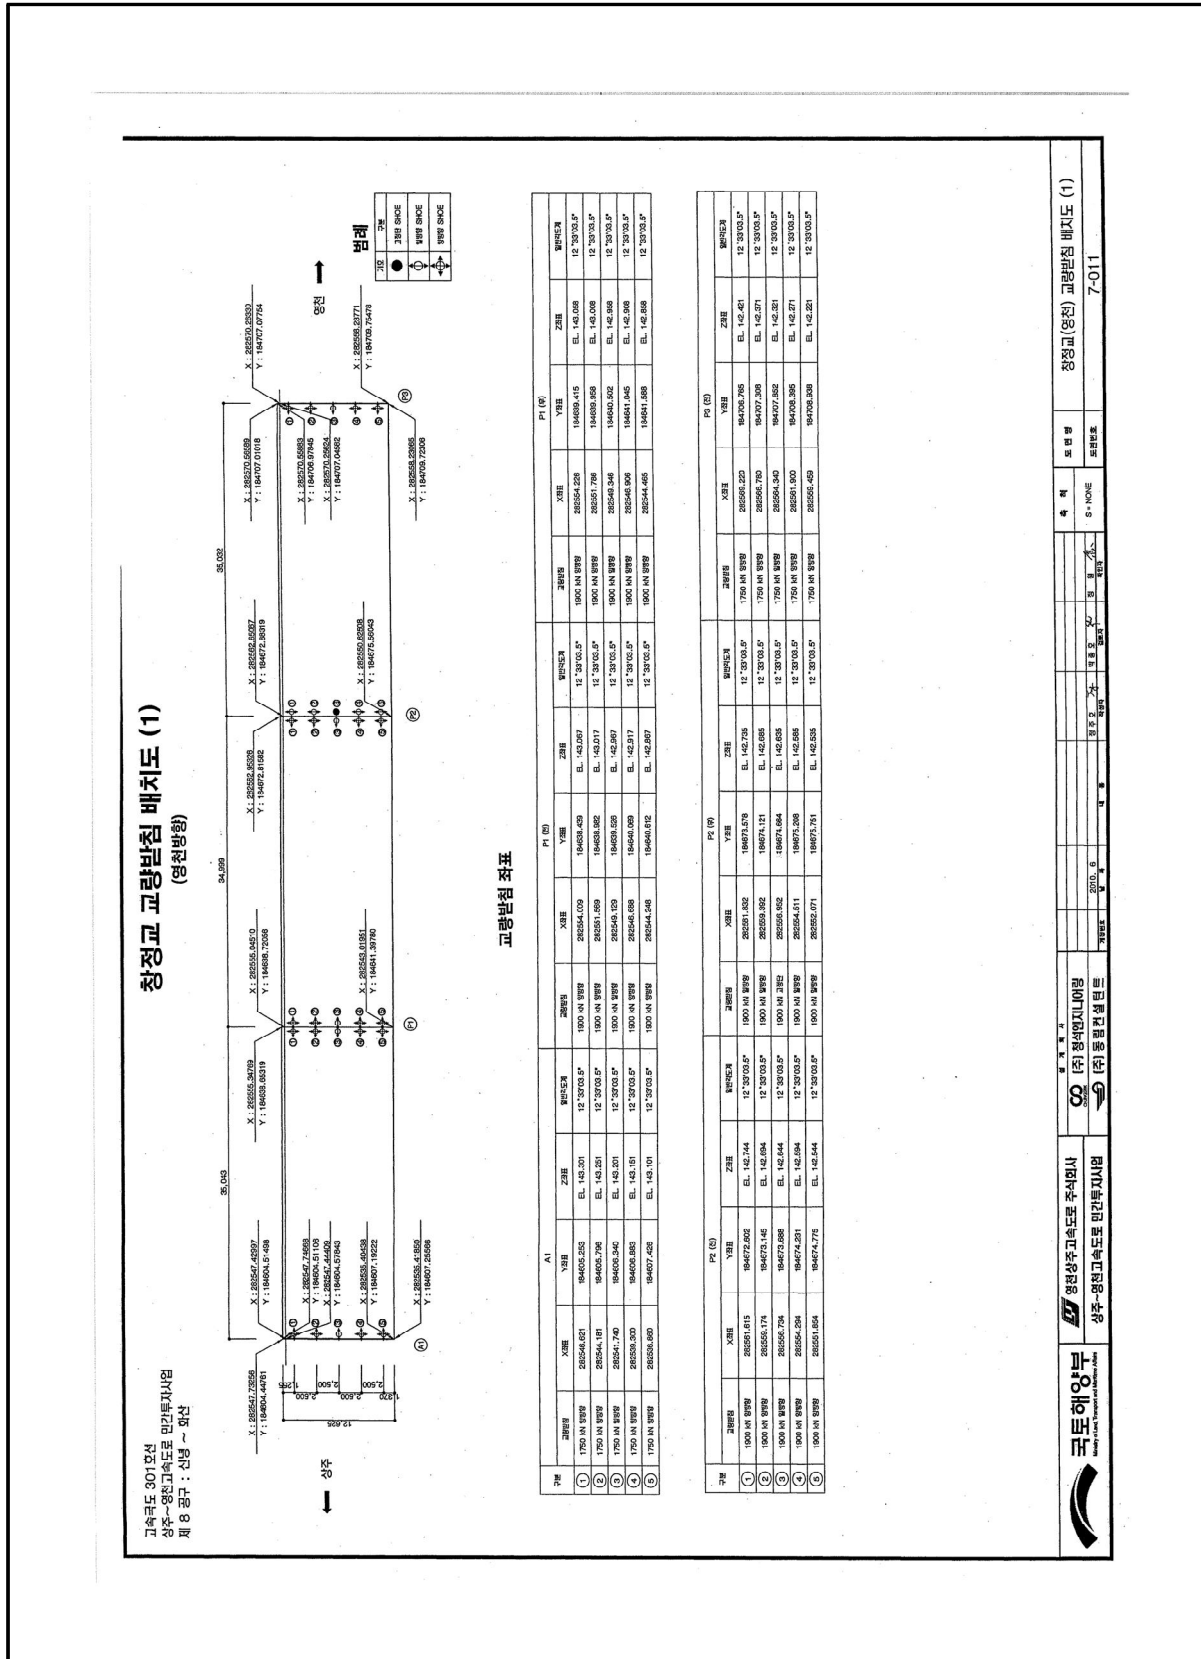


【그림 26.1.8】 교량받침 배치도(영천방향)


 


 

 

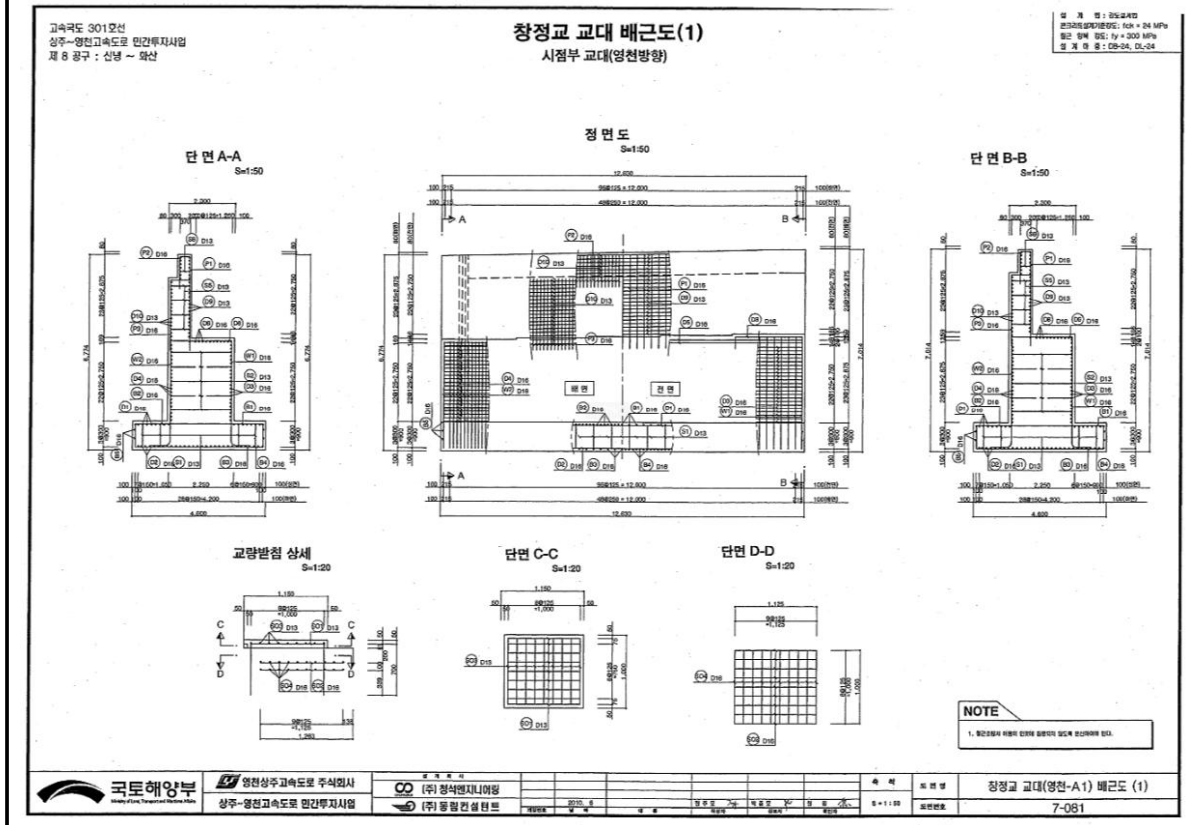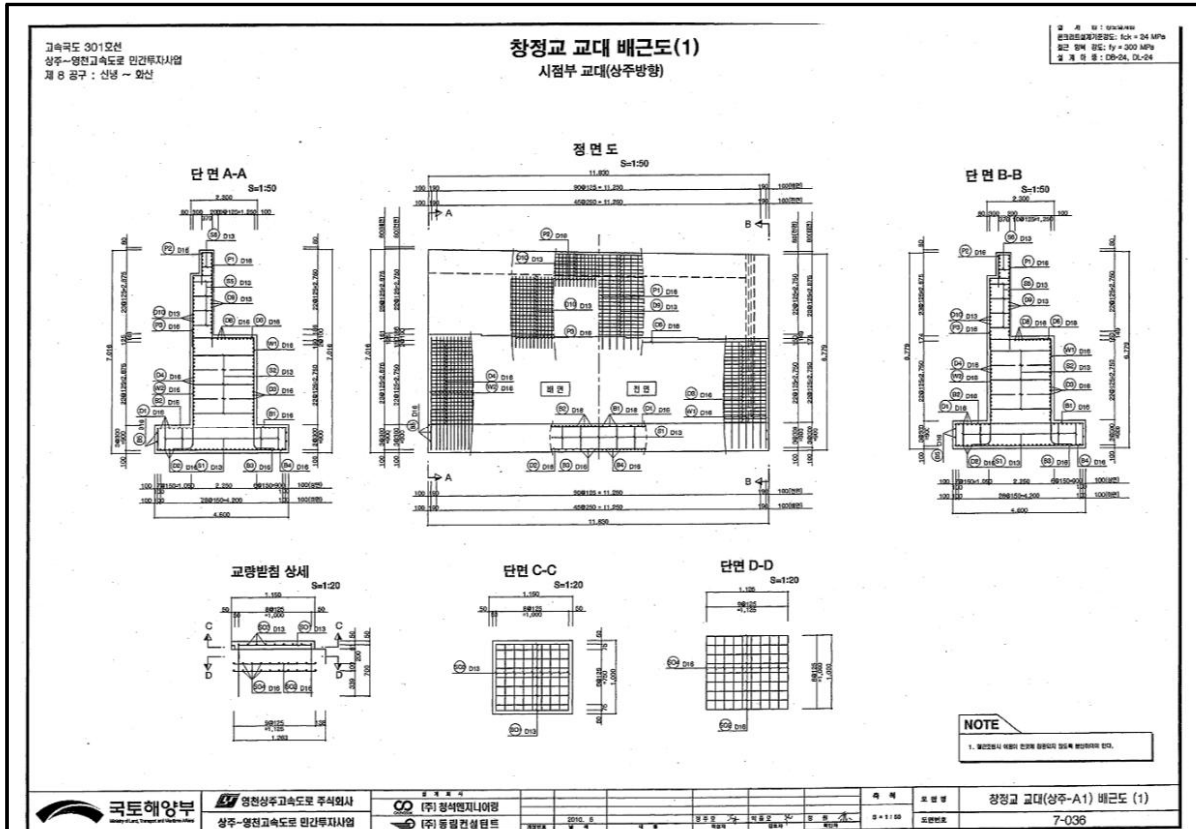

【그림 26.1.12】 교대 배근도

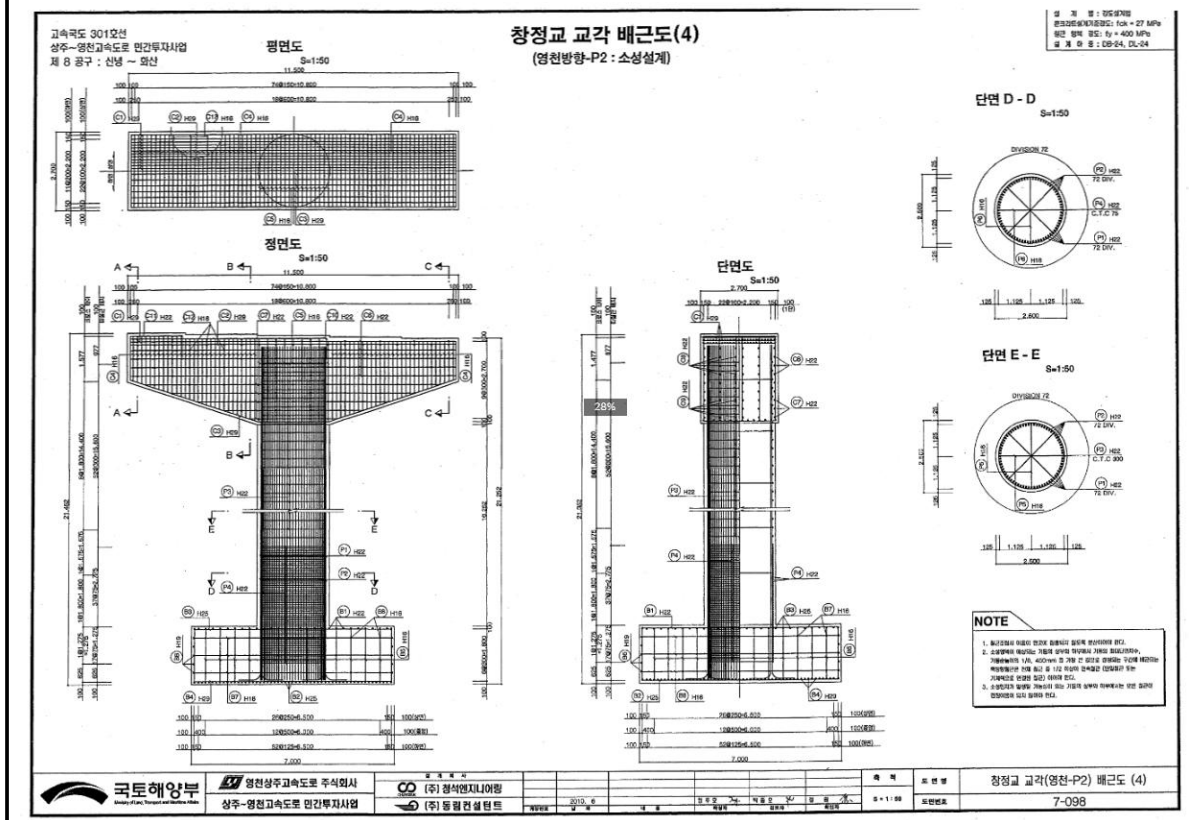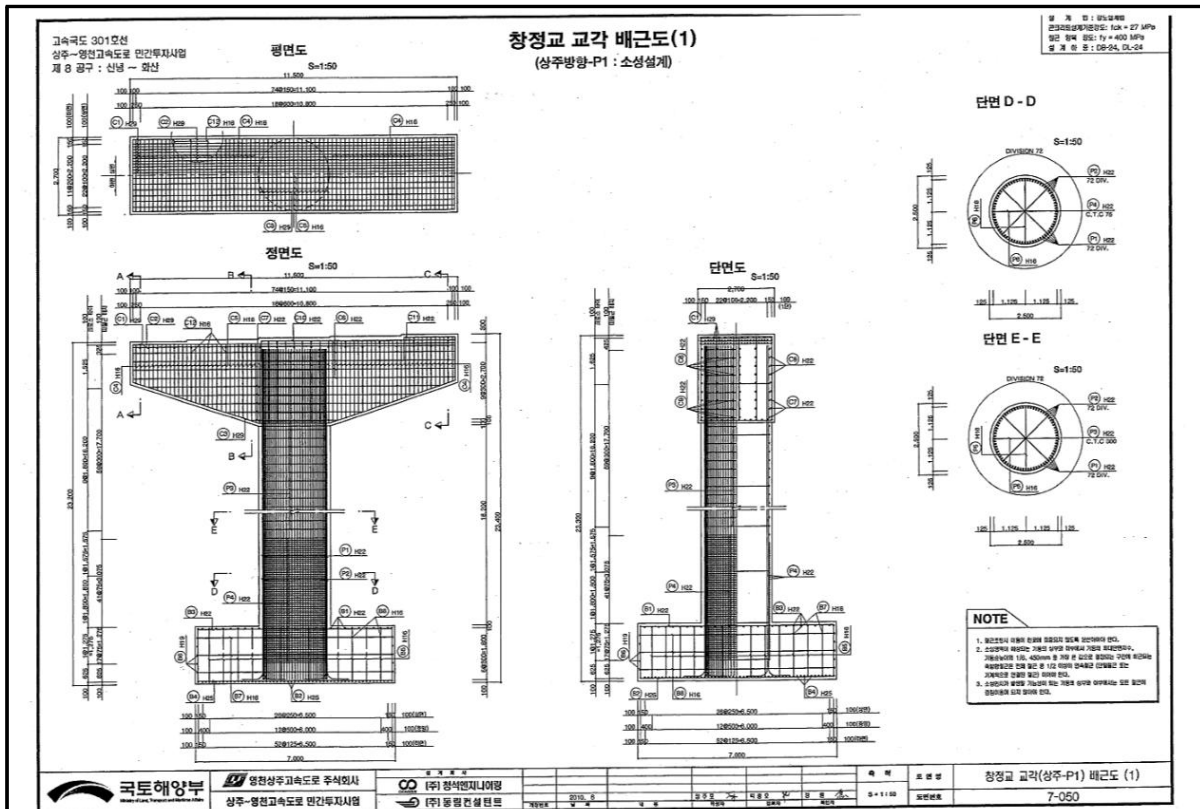

【그림 26.1.13】 교각 배근도

나. 지반 및 지질 조사보고서

상주-영천 고속도로 민간투자사업 실시계획

4.2 지층분포 특성을 위한 조사


4.2.1 개요

가. 기본 방향

- 각기 구간 및 표고구간 상세지형, 지질 이상대 파악, 일반 분류시 활용
- 지반의 공학적 성질 분석, 암종 관계 및 지층 분포 특성 파악

나. 조사 위치 및 수량

- 굴절법 탄성파 탐사 7.7km, 시추조사 137공, 시험굴조사 12개소, 표준관입시험 504회

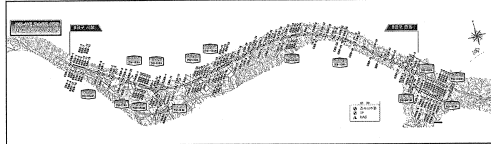

① 굴절법 탄성파 탐사

측선명	탐사구간(STA)	측선방향	연장(m)	측선명	탐사구간(STA)	측선방향	연장(m)
SH-1	0+000~0+034	종방향	94	SV-5	1+200	횡방향	80
SH-2	0+620~0+832	종방향	212	SV-6	1+380	횡방향	55
SH-3	1+000~1+551	종방향	551	SV-7	1+485	횡방향	60
SH-4	2+680~3+060	종방향	380	SV-8	2+740	횡방향	75
SH-5	3+740~3+880	종방향	140	SV-9	2+960	횡방향	85
SH-6	4+080~4+180	종방향	120	SV-10	3+810	횡방향	95
SH-7	4+720~5+060	종방향	340	SV-11	4+110	횡방향	75
SH-8	5+140~5+400	종방향	260	SV-12	4+805	횡방향	90
SH-9	5+600~5+680	종방향	80	SV-13	4+990	횡방향	80
SH-10	5+720~5+840	종방향	120	SV-14	5+100	횡방향	80
SH-11	5+940~6+280	종방향	340	SV-15	5+650	횡방향	60
SH-12	7+020~7+220	종방향	200	SV-16	5+770	횡방향	85
SH-13	7+400~7+720	종방향	320	SV-17	6+035	횡방향	75
SH-14	8+060~8+240	종방향	180	SV-18	6+215	횡방향	95
SH-15	8+580~8+640	종방향	60	SV-19	7+030	횡방향	80
SH-16	8+880~9+140	종방향	260	SV-20	7+535	횡방향	60
SH-17	9+400~9+540	종방향	140	SV-21	7+675	횡방향	80
SH-18	9+600~9+740	종방향	140	SV-22	8+125	횡방향	100
SH-19	9+800~10+040	종방향	240	SV-23	8+660	횡방향	80
SV-1	0+000	횡방향	85	SV-24	9+050	횡방향	70
SV-2	0+600	횡방향	55	SV-25	9+510	횡방향	55
SV-3	0+780	횡방향	65	SV-26	9+670	횡방향	95
SV-4	1+118	횡방향	60	SV-27	9+940	횡방향	95

80

제4장 조사결과

② 시추조사

• 구간별 조사 현황

구분	조사심도 기준	실시수량	비고
교량구간	교대 및 교각 마다 1개소 최대안7m, 연안3m, 경안1m	77공	-
토공구간	절토계측선 하부 3m까지	60공	-

• 교량구간

구분	구번	STA	X	Y	표고(EL.m)	시추심도(m)
가천교	BBB-1					시추불가
	BBB-2					시추불가
	BBB-3					시추불가
	BBB-4					시추불가
	BBB-5					시추불가
	BBB-6	0+127.75(우9.65m)	283,049.090	100,829.671	141.64	6.0
	BBB-7					시추불가
	BBB-8					시추불가
	BBB-9	0+237.29(좌2.11m)	283,615.763	181,003.015	141.59	7.0
	BBB-10	0+238.41(우2.52m)	283,611.246	181,001.466	141.42	6.5
	BBB-11	0+265.13(좌5.95m)	283,604.290	181,026.648	140.90	6.7
	BBB-12	0+270.13(우5.95m)	283,591.543	181,026.617	140.71	6.4
	BBB-13	0+306.77(우2.64m)	283,584.244	181,062.156	138.04	6.0
	BBB-14	0+306.77(좌2.64m)	283,575.301	181,059.346	139.88	12.0
	BBB-15	0+335.21(좌5.95m)	283,567.320	181,088.180	139.22	6.4
	BBB-16	0+340.21(우5.95m)	283,554.573	181,086.150	139.22	7.4
	BBB-17	0+370.27(좌3.94m)	283,548.814	181,117.979	145.18	6.5
	BBB-18	0+375.21(우5.81m)	283,536.195	181,116.028	145.18	7.8
	BBB-19	0+405.22(좌6.06m)	283,530.483	181,147.712	146.10	7.0
호정교	BBB-20	0+404.08(우5.11m)	283,521.583	181,140.763	146.10	7.8
	BBB-21	1+607.61(우20.60m)	282,873.502	182,155.095	137.70	6.0
	BBB-22	1+621.83(좌33.47m)	282,911.938	182,195.702	137.32	7.0
	BBB-23	1+661.13(좌7.77m)	282,711.100	182,470.389	149.94	12.0
신녕교	BBB-24	1+972.13(좌4.75m)	282,694.656	182,473.127	147.99	6.0
	BBB-25	1+992.46(좌5.95m)	282,693.028	182,496.043	134.34	6.0
	BBB-26	1+999.46(우5.95m)	282,678.692	182,496.786	133.15	6.0
	BBB-27	2+016.27(좌6.30m)	282,677.180	182,521.562	133.50	6.0

81

상주-영천 고속도로 민간투자사업 실시계획


구분	구번	STA	X	Y	표고(EL.m)	시추심도(m)
신녕교	BBB-28	2+022.50(우3.90m)	282,663.377	182,521.234	132.60	6.0
	BBB-29	2+032.54(좌5.87m)	282,661.429	182,547.058	134.92	15.0
	BBB-30	2+039.54(우6.95m)	282,646.830	182,546.441	134.92	15.0
	BBB-31	2+070.14(좌4.86m)	282,646.461	182,572.953	135.40	15.0
	BBB-32	0+072.68(우8.87m)	282,630.835	182,571.965	135.10	15.0
	BBB-33	2+390.50(우1.80m)	282,507.981	182,848.477	141.01	10.0
신녕IC교	BBB-34	2+418.64(우1.14m)	282,497.734	182,873.268	144.96	6.0
	BBB-35	3+686.69(우3.52m)	282,414.192	184,022.229	134.37	6.2
	BBB-36	3+590.02(좌5.80m)	282,423.863	184,023.709	134.46	6.2
	BBB-37					시추불가
갈매교	BBB-38	3+821.27(좌12.11m)	282,437.012	184,052.805	134.08	8.0
	BBB-39	3+648.69(우6.17m)	282,425.126	184,083.537	134.52	9.0
	BBB-40	3+650.00(좌5.95m)	282,437.240	184,082.183	133.05	9.0
	BBB-41					시추불가
창정교	BBB-42					시추불가
	BBB-43					시추불가
	BBB-44					시추불가
	BBB-45	4+218.92(좌5.95m)	282,560.872	184,637.512	124.91	11.1
창정교	BBB-46	4+218.92(우5.95m)	282,549.256	184,640.098	124.91	6.0
	BBB-47	4+247.11(좌2.64m)	282,563.767	184,665.746	124.87	7.0
	BBB-48	4+249.21(우3.00m)	282,568.900	184,668.046	124.87	6.6
	BBB-49	4+295.99(좌3.56m)	282,575.288	184,713.262	124.03	6.0
	BBB-50	4+288.93(우5.95m)	282,564.468	184,708.426	124.03	5.7
	BBB-51	4+322.21(좌6.11m)	282,583.471	184,738.290	126.78	6.0
	BBB-52	4+321.00(우5.18m)	282,572.194	184,739.569	126.78	6.0
	BBB-53	4+359.02(좌5.42m)	282,580.790	184,774.374	127.07	6.5
	BBB-54	4+369.05(우5.35m)	282,580.289	184,776.742	127.07	6.2
	BBB-55	4+394.02(좌5.39m)	282,586.376	184,808.543	128.01	7.2
	BBB-56	4+394.04(우5.33m)	282,587.869	184,810.911	128.01	7.9
	BBB-57	6+375.99(우5.01m)	282,869.297	186,760.860	127.36	5.3
	BBB-58	6+390.02(좌5.04m)	282,877.885	186,775.820	127.48	6.0
	BBB-59	6+410.74(우1.51m)	282,869.177	186,795.740	118.39	6.0
창정교	BBB-60	6+424.18(좌5.65m)	282,874.797	186,809.893	117.94	6.0
	BBB-61	6+448.91(좌1.56m)	282,867.823	186,833.911	115.40	6.0
	BBB-62	6+464.04(좌5.85m)	282,870.244	186,849.624	115.07	6.0
	BBB-63	6+484.04(우5.00m)	282,855.947	186,857.082	115.07	10.0

82

상주-영천 고속도로 민간투자사업 실시계획


지층구분	출현심도(m)	층두께(m)	구성토질 및 암종	N치(TCR/RQD)	지층분포현황
배합토	0.0	1.0~2.5	점토질 자갈	50/26~50/9	
전단면	0.0	0.8~1.0	실트질 점토	4/30~12/30	
퇴적토	0.0~2.5	1.1~2.7	모래질 자갈, 점토질 자갈	19/30~50/3	
충화토	0.0	0.4~0.5	실트질 점토	43/30~50/20	
충화암	0.4~2.5	0.7~1.9	니질암의 충화암	50/10~50/6	
연암	0.5~4.0	0.5~3.9	니질암의 연암	38~100/0~59	
경암	1.3~4.3	2.6~9.8	니질암의 경암	91~100/82~100	

• 중대교

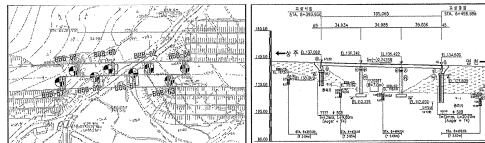

지층구분	출현심도(m)	층두께(m)	구성토질 및 암종	N치(TCR/RQD)	지층분포현황
배합토	0.0~0.4	0.3~0.8	실트질 점토	4/30~5/30	
퇴적토	0.4~1.0	0.7~5.9	모래질 자갈, 실트질 점토	2/30~8/30	
충화토	0.0~6.5	0.5~2.2	실트질 모래	20/30~50/18	
연암	0.7~7.0	1.6~4.6	니질암의 연암	62~100/18~81	
경암	3.4	2.6	니질암의 경암	100/100	

• 호지교

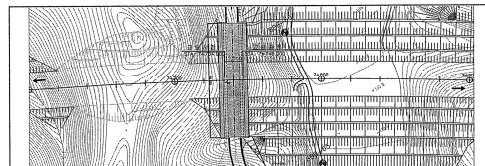

100

다. 구조계산서 및 내진설계

OUTPUT 결과 요약 및 설계의견

◆ 결과 요약

○ 참고교-상주방향(3경간)

■ 단면 침 설계

단 면 위치	Req. A _s (mm ²)	Req. A _s (mm ²)	Req. A _s (mm ²)	Req. A _s (mm ²)	사용철근량 (Use A _s) (mm ²)	M _u (kN·m)	φM _u (kN·m)	비 고
현상면 (좌측방호벽)	1115.32	1000	180	60.00	H16 200 = 993.0 H13 200 = 633.5	64.572	91.703	0.K
현상면 (우측방호벽)	2.14	1000	180	60.00	H16 200 = 993.0 H13 200 = 633.5	0.098	91.703	0.K
중간슬래브 (상면)	720.00	1000	180	60.00	H16 400 = 496.5 H13 400 = 496.5	경험적설계법	0.K	
중간슬래브 (하면)	960.00	1000	192.6	47.36	H16 800 = 158.4 H13 800 = 158.4	경험적설계법 + LB DECK	0.K	
중간슬래브 (상면)-강도	944.25	1000	180	60.00	H16 200 = 993.0 H13 200 = 633.5	55.146	91.703	0.K
중간슬래브 (하면)-강도	876.02	1000	192.6	47.36	H16 800 = 158.4 H13 800 = 158.4	55.146	72.057	0.K
슬래브단부	979.82	1000	200	60.00	H16 250 = 794.4 H13 250 = 794.4	63.783	100.559	0.K
현상면 단 부	1451.76	1000	180	60.00	H16 200 = 993.0 H13 200 = 633.5	82.603	109.857	0.K

■ 배력철근량(요도철근량) 산정

단 면 위치	필요철근량 (mm ²)	사용철근량 (Use A _s) (mm ²)	비 고
현상면 (좌측방호벽)	747.236	H16 250 = 794.400	0.K
현상면 (우측방호벽)	320.000	H16 250 = 794.400	0.K
중간슬래브 (상면)	720.000	H16 250 = 794.400	0.K
중간슬래브 (하면)	720.000	H16 250 = 794.400	0.K
중간슬래브 (상면)-강도	632.644	H16 250 = 794.400	0.K
중간슬래브 (하면)-강도	587.539	H16 250 = 794.400	0.K
현상면 단 부	972.680	H16 125 = 1586.80	0.K

■ 사용성 검토 요약표

구 분	인장응력 (f _t)	허용응력 (f _{ta})	관 열 폭 (W)	허용관열폭 (W _a)	비 고
현상면 (좌측방호벽)	98.157	240.000	0.141	0.260	0.K
현상면 (우측방호벽)	0.286	240.000	0.000	0.260	0.K
중간슬래브 (상면인장부)	101.164	240.000	0.146	0.260	0.K
중간슬래브 (하면인장부)	130.057	240.000	0.140	0.260	0.K
슬래브 단 부	104.772	240.000	0.156	0.260	0.K

● 본 구조물은 노출콘크리트표면 T=50mm 으로 적용하였음.

● 본 바닥의 구조 해석은 캔슬레버부 구간은 기존 강도설계법을 적용하여 바닥판장부는 경험적설계법+LB DECK를 적용 설계함.

23

1. 설계 조건

- 1) 일반 조건
 - (1) 교량형식 : PSC BEAM
 - (2) 교량연장 : L = 5895.000 = 175.000m
 - (3) 교량폭 : B = 11.825m
 - (4) 교량형식 : T형 교량
- 2) 내진 설계 조건
 - (1) 내진등급 : I 등급
 - (2) 지진도계수 : A = 0.154 (지진구역계수 : 0.110, 위험도계수 : 1.400)
 - (3) 지반계수 : S = 1.200 (지반종류 II)
 - (4) 방진형식 : 방진방형
- 3) 설계 강도
 - (1) 콘크리트
 - ① 상부구조 : f_{ck} = 27.00 MPa
 - ② 하부구조 : f_{ck} = 27.00 MPa
 - (2) 철근
 - ① 상부구조 : f_y = 400.00 MPa
 - ② 하부구조 : f_y = 400.00 MPa
- 4) 탄성 계수
 - 철근콘크리트 : E_c = 24000.0 MPa
 - 강재 : E_s = 200000.0 MPa
 - 탄성계수비 : N = E_s / E_c = 8.0
- 5) 해석 방법
 - 다중모드 스펙트럼 해석법
- 6) 참고 문헌
 - (1) 도로교 설계기준 : 건설교통부 (2005)
 - (2) 콘크리트구조 설계기준 : 건설교통부 (2007)

921

1. 설계조건

1.1 교량제형

- 1) 형식 : PSC 빔거더교
- 2) 교량등급 : 1등급
- 3) 교량 : 3895 m
- 4) 폭 : 11.825 m
- 5) 지간 : 35 m
- 6) 거더간격 : 2.5 m
- 7) 사각 : 0°

1.2 하중

- 1) 활하중 : DB - 24 적용
- 2) 충격계수 : $1 + \frac{15}{40 + L} \leq 0.8$
- 3) 고정하중 : 철근콘크리트 = 25.00 kN/m²
포장 = 23.50 kN/m²

1.3 사용재료

- 1) 콘크리트 : 바닥판 : f_{ck} = 27 MPa
PSC 거더 : f_{ck} = 40 MPa
- 2) 철근 : 바닥판 : f_y = 400 MPa
PSC 거더 : f_y = 400 MPa

25


6. 응답스펙트럼 해석

1) 응답스펙트럼의 결정

$$S_a = C_d \times S_g$$

$$C_d = 1.2 \times A \times S / T^{2/3} \leq 2.5A \quad (T \leq 4.0 \text{ (단위)})$$

$$C_d = 3.0 \times A \times S / T^{1/3} \leq 2.5A \quad (T > 4.0 \text{ (단위)})$$

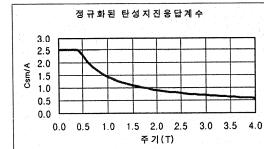

S_a : 탄성지진응답 가속도 (m/sec²)
C_d : 탄성지진응답 계수(무차원)
g = 9.810 m/sec², 중력가속도
A = 0.154, 지진가속도 계수
S = 1.200, 지반특성에 따른 부가변수 시간계수
T : 진동모드의 주기

T	C _d	S _a	T	C _d	S _a	T	C _d	S _a
0.00	0.385	3.777	2.30	0.127	1.249	5.50	0.057	0.560
0.10	0.385	3.777	2.40	0.124	1.214	5.75	0.054	0.528
0.20	0.385	3.777	2.50	0.120	1.181	6.00	0.051	0.499
0.30	0.385	3.777	2.60	0.117	1.161	6.25	0.048	0.472
0.40	0.385	3.777	2.70	0.114	1.122	6.50	0.046	0.448
0.50	0.352	3.453	2.80	0.112	1.095	6.75	0.043	0.426
0.60	0.312	3.058	2.90	0.109	1.070	7.00	0.041	0.406
0.70	0.281	2.759	3.00	0.107	1.046	7.25	0.040	0.388
0.80	0.257	2.524	3.10	0.104	1.023	7.50	0.038	0.370
0.90	0.238	2.334	3.20	0.102	1.002	7.75	0.036	0.355
1.00	0.222	2.175	3.30	0.100	0.981	8.00	0.035	0.340
1.10	0.208	2.042	3.40	0.098	0.962	8.25	0.033	0.328
1.20	0.196	1.926	3.50	0.096	0.944	8.50	0.032	0.314
1.30	0.186	1.826	3.60	0.094	0.926	8.75	0.031	0.302
1.40	0.177	1.738	3.70	0.093	0.909	9.00	0.030	0.291
1.50	0.169	1.660	3.80	0.091	0.893	9.25	0.029	0.280
1.60	0.162	1.590	3.90	0.090	0.878	9.50	0.028	0.270
1.70	0.156	1.527	4.00	0.088	0.863	9.75	0.027	0.261
1.80	0.150	1.470	4.25	0.081	0.790	10.00	0.026	0.252
1.90	0.145	1.418	4.50	0.075	0.732	15.00	0.015	0.147
2.00	0.140	1.370	4.75	0.069	0.681	20.00	0.010	0.100
2.10	0.135	1.327	5.00	0.065	0.636			
2.20	0.131	1.286	5.25	0.061	0.599			

942

26.2.2 시설물 점검이력

대상시설물은 2종 시설물로서 준공이후 기준에 따라 정기안전점검, 정밀안전점검을 지속적으로 실시해 왔으며, 정기안전점검 10회, 정밀안전점검 2회를 실시한 것으로 이력사항은 다음과 같다.

【표 26.2.1】 창정교 점검이력사항

번호	기 간	구 분	점검 결과	안전 등급
1	2017. 11. 13 ~ 2017. 12. 28	정기 안전점검	창정교의 주요 손상현황으로는 교면포장 망상균열, 난간 균열, 신축이음 본체 이격, 후타재 파손 등의 손상이 조사되었다. 기 발생한 손상은 주의관찰 및 내구성 확보 차원의 보수 및 정비가 필요하다. 특히, 신축이음 본체 이격은 손상의 진전이 우려되므로 조속한 보수가 필요하다.	양호
2	2018. 05. 28 ~ 2018. 06. 30	정기 안전점검	창정교의 주요 손상현황으로는 교면포장 망상균열, 난간 균열, 신축이음 후타재 파손, 거더 파손, 교대 법면 유실 등의 손상이 조사되었다. 기 발생한 손상은 주의관찰 및 내구성 확보 차원의 보수 및 정비가 필요하다.	양호
3	2018. 10. 23 ~ 2018. 12. 31	정기 안전점검	창정교의 주요 손상현황으로는 교면포장 망상균열, 난간 균열, 신축이음 후타재 균열, 거더 파손, 교대 법면 유실 등의 손상이 조사되었다. 기 손상중 일부 부재의 경우 보수를 실시한 것으로 확인되었으며, 현재 보수부 상태는 양호한 것으로 조사되었다. 미 보수된 기 손상부의 경우 주의관찰 및 내구성 확보 차원의 보수 및 정비가 필요하다.	양호
4	2019. 03. 18 ~ 2019. 05. 28	정기 안전점검	창정교의 외관조사 결과, 교면포장 망상균열, 접속부 파손, 난간 균열 및 백태, 신축이음 후타재 균열, 들뜸, 파손, 재료분리, 교량받침 무수축물탈 균열, 받침콘크리트 파손, 거더 파손, 교대 법면 토사유실 및 세굴 등의 손상이 조사되었다. 기 발생된 손상부의 경우 주의관찰 및 구조물의 내구성 증진을 위한 보수가 필요할 것으로 판단된다. 특히 교대 법면에 발생된 토사유실 및 세굴의 경우 강우 시 손상의 진전이 우려되므로 되메우기 등의 조치가 요망된다.	양호
5	2019. 09. 16 ~ 2019. 12. 27	정밀 안전점검	금회 정밀안전점검 결과를 바탕으로 창정교에 발생한 손상의 진전을 방지하고, 보수를 통한 구조물의 내구성 확보를 위한 적절한 조치가 필요하다. 이상과 같이 자료조사, 외관조사, 내구성 조사 등의 결과를 분석하여 평가된 구조물의 상태평가 결과를 종합적으로 평가한 안전등급은 「기능 발휘에는 지장이 없으나 경미한 손상, 결함, 열화 등이 발생하여 내구성 증진을 위해 부분적으로 보수가 필요한 상태」인 「B」 등급으로 평가되었다. 구조적인 손상 및 결함은 없는 것으로 판단되어 별도의 정밀안전진단은 필요 없을 것으로 판단되며, 본 보고서에 제시된 방안으로 보수를 시행하고 지속적인 유지관리를 실시한다면 구조물의 사용성을 확보하는데 문제가 없을 것으로 사료된다.	B

【표 26.2.1】 창정교 점검이력사항(계속)

번호	기 간	구 분	점검 결과	안전 등급
6	2020. 05. 12 ~ 2020. 06. 30	정기 안전점검	창정교의 외관조사 결과, 교면포장 망상균열, 박리, 난간 균열, 신축이음 후타재 균열, 파손, 재료분리, 교량받침 무수축물탈 균열, 받침콘크리트 파손, 바닥판하면 균열, 거더 파손, 교대 균열, 교각 균열, 박리 및 박락 등의 손상이 조사되었다. 기 발생한 손상은 다소 경미한 상태로서 구조물의 안전성에 영향을 미칠만한 수준은 아니나, 점검을 통한 주의관찰과 내구성 확보 차원의 보수가 필요할 것으로 판단된다.	양호
7	2020. 08. 31 ~ 2020. 12. 31	정기 안전점검	창정교의 외관조사 결과, 교면포장 망상균열, 박리, 난간 균열, 신축이음 후타재 균열, 파손, 재료분리, 교량받침 무수축물탈 균열, 받침콘크리트 파손, 바닥판하면 균열, 거더 파손, 교대 균열, 교각 균열, 박리 및 박락 등의 손상이 조사되었다. 기 발생한 손상은 다소 경미한 상태로서 구조물의 안전성에 영향을 미칠만한 수준은 아니나, 점검을 통한 주의관찰과 내구성 확보 차원의 보수가 필요할 것으로 판단된다.	양호
8	2021. 03. 08 ~ 2021. 06. 07	정기 안전점검	창정교(8공구)의 외관조사 결과, 교면포장 망상균열, 박리, 난간 균열, 신축이음 후타재 균열, 파손, 재료분리, 교량받침 무수축물탈 균열, 받침콘크리트 파손, 바닥판하면 균열, 거더 파손, 교대 균열, 교각 균열, 박리 및 박락 등의 손상이 조사되었다. 기 발생한 손상은 다소 경미한 상태로서 구조물의 안전성에 영향을 미칠만한 수준은 아니나, 점검을 통한 주의관찰과 내구성 확보 차원의 보수가 필요할 것으로 판단된다.	양호
9	2021. 08. 25 ~ 2021. 12. 10	정밀 안전점검	- 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 거푸집 미제거 - 거더 인양홀 박락, 박락, 가로보 박리, 박락, 들뜸, 백태 - 교대 균열(0.3mm미만), 점검계단 하부 철근노출, 박리, 파손, 이물질 퇴적 등 - 교각 균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 망상균열, 박리, 박락, 누수흔적, 폐자재적치 - 받침물탈 균열, 박락, 파손, 재료분리, 철근노출, 스토퍼 간섭, 플레이트 부식 등 - 신축이음 후타재 균열, 파손, 재료분리, 부식 - 교면포장 망상균열, 접속부 망상균열, 박리 - 배수시설 배수구막힘, 방호벽 균열(0.3mm미만), 균힘	B
10	2022. 05. 16 ~ 2022. 06. 24	정기 안전점검	- 교면포장 망상균열, 박리 - 배수시설 배수구 막힘, 난간 균열 및 균힘 - 신축이음 후타재 균열, 파손, 재료분리, 본체 이물질퇴적 - 교량받침 무수축물탈 균열, 박락, 받침콘크리트 균열, 파손, 박락, 재료분리, 철근노출, 플레이트 부식, 스토퍼 간섭, 거푸집 미제거 - 바닥판하면 균열(폭0.3mm미만), 거푸집 미제거 - 거더 박락, 인양홀 박락, 가로보 박리, 박락, 들뜸, 백태 - 교대 균열(폭0.3mm내/외), 박리, 파손, 철근노출, 법면토사유실, 이물질 퇴적, 폐콘크리트 퇴적 - 교각 균열(폭0.3mm내/외), 박리, 박락, 망상균열, 누수흔적, 폐자재 적치	양호

【표 26.2.1】 창정교 점검이력사항(계속)

번호	기 간	구 분	점검 결과	안전 등급
11	2022. 09. 19 ~ 2022. 11. 18	정기 안전점검	- 교면포장 망상균열, 박리 - 배수시설 배수구 막힘 - 난간 균열 및 굽힘 - 신축이음 후타재 균열, 파손, 재료분리, 본체 이물질퇴적 - 교량받침 무수축물탈 균열, 박락, 받침콘크리트 균열, 파손, 박락, 재료분리, 철근노출 - 플레이트 부식, 스토퍼 간섭, 거푸집 미제거 - 바닥판하면 균열(폭0.3mm미만), 거푸집 미제거 - 거더 박락, 인양홀 박락, 가로보 박리, 박락, 들뜸, 백태 - 교대 균열(폭0.3mm내/외), 박리, 파손, 철근노출, - 법면토사유실, 이물질 퇴적, 폐콘크리트 퇴적 - 교각 균열(폭0.3mm내/외), 박리, 박락, 망상균열, 누수흔적, 폐자재 적치	양호
12	2023. 04. 03 ~ 2023. 06. 16	정기 안전점검	- 교면포장 망상균열, 박리 - 배수시설 배수구 막힘 - 난간 균열 및 굽힘 - 신축이음 후타재 균열, 파손, 재료분리, 본체 이물질퇴적 - 교량받침 무수축물탈 균열, 박락, 받침콘크리트 균열, 파손, 박락, 재료분리, 철근노출 - 플레이트 부식, 스토퍼 간섭, 거푸집 미제거 - 바닥판하면 균열(폭0.3mm미만), 거푸집 미제거 - 거더 박락, 인양홀 박락, 가로보 박리, 박락, 들뜸, 백태 - 교대 균열(폭0.3mm내/외), 박리, 파손, 철근노출, - 법면토사유실, 이물질 퇴적, 폐콘크리트 퇴적 - 교각 균열(폭0.3mm내/외), 박리, 박락, 망상균열, 누수흔적, 폐자재 적치	양호

26.2.3 전차 정밀안전점검 실시결과(2021년12월)

가. 외관조사결과

구분	정밀안전점검 결과(상주방향)	비고
바닥판하면	바닥판 하면의 일부구간에 발생한 균열의 경우 건조수축 및 온도변화, 콘크리트의 재료특성 등에 의한 비구조적 손상으로 판단되며, 손상의 진전 방지 및 구조물의 내구성 증진을 위한 표면처리 등의 조치를 취하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다. 금회 조사된 거푸집 미제거의 경우 시공미 마무리 미흡에 의한 손상으로 제거 등의 정비가 요구된다.	
거더	거더는 기 손상인 인양홀 박락의 진전은 없는 것으로 조사되었고, 금회 신규 손상은 없는 상태이다. 거더에 발생한 인양홀 박락의 경우 거더 거치시 충격에 의한 손상으로 판단되며, 손상의 진전 방지를 위한 단면보수 등의 조치를 취하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.	
가로보	금회 점검 결과, 가로보에 발생한 박리 및 박락의 경우 시공미흡에 의한 손상으로 판단되며, 가로보 백태의 경우 우수유입에 의한 손상으로 추정된다, 손상부는 진전 방지 및 구조물의 내구성 증진을 위한 단면보수, 표면처리 등의 조치가 요망된다.	
교대	교대 A1측 흉벽에 발생한 균열의 경우 대부분 폭 0.3mm미만의 미세균열로 건조수축, 온도변화, 콘크리트의 재료특성 등에 의한 손상으로 추정된다. 기 손상부의 경우 구조물의 안전성에 영향을 미칠만한 수준은 아니나, 손상의 진전 방지를 위한 표면처리 등의 조치가 요망된다. 또한, A2측에 발생한 점검계단 하부 철근노출의 경우 점검자의 안전확보를 위한 정비가 필요할 것으로 판단된다. 교대 A1 법면의 경우 유실 및 세굴이 확인되었으며, 기 발생한 손상의 경우 주의관찰 후 손상의 진전 시 슛크리트 타설 및 보호블럭 설치 등의 조치가 요망된다.	
교각	교각에 발생한 균열 및 망상균열의 경우 대부분 폭 0.3mm미만의 미세균열로 건조수축, 온도변화, 콘크리트의 재료특성 등에 의한 손상으로 추정된다. 발생한 손상부의 경우 구조물의 안전성에 영향을 미칠만한 수준은 아니나, 손상의 진전 방지를 위한 표면처리 등의 조치가 요망된다. 코핑부에 발생한 폐자재 적치의 경우 구조물의 원활한 유지관리를 위한 청소 등의 정비가 필요할 것으로 판단된다. 누수흔적의 경우 외관상 표면처리가 필요하다.	
교량받침	- 교량받침의 무수축물탈 및 받침콘크리트에 발생한 균열의 경우 건조수축 및 온도변화에 의한 손상으로 판단되며, 교량받침의 거동에 영향을 미칠만한 손상은 아니나, 손상의 진전 방지를 위한 표면처리 등의 조치를 취하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다. 받침콘크리트, 무수축물탈 들뜸 및 파손, 철근노출의 경우 시공미흡, 피복부족 등에 의한 손상으로 판단되며, 손상의 진전 방지를 위한 단면보수, 방청 등의 조치가 요망된다. - 스토퍼 간섭의 경우 교량받침의 횡방향 거동에 의한 손상으로 판단되며, 현재 스토퍼 파손 및 주변부재 손상은 발생되지 않은 상태이다. 기 발생한 손상부의 경우 주기적인 점검을 통한 주의관찰 후 손상의 진전 및 주변부재 손상 발생시 프리셋팅 등의 조치를 취하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다. 일부구간에 발생한 플레이트 부식의 경우 습기흡착, 공용기간 증가 등에 의한 손상으로 손상의 진전 방지를 위한 채도장 등의 조치가 요망되며, 거푸집 미제거의 경우 교량받침의 원활한 유지관리를 위한 거푸집 제거 등의 정비가 필요할 것으로 판단된다.	

구분	정밀안전점검 결과(상주방향)	비고
교량받침	■ 연단거리 측정 결과, 전 개소 모두 실측 연단거리가 계산 연단거리를 상회하고 있는 것으로 측정되어 설계기준을 만족하고 있는 것으로 검토되었다. ■ 계산여유량과 실측여유량의 비교·검토결과 가동여유량이 충분한 것으로 조사되었으며, 교량받침의 이탈 가능성은 없는 상태로 판단된다.	
신축이음장치	■ 신축이음에 발생한 후타재 균열은 차량 통행하중 및 충격, 콘크리트 열화 등으로 인한 손상으로 판단되며, 표면처리를 실시하는 유지관리가 필요할 것으로 판단된다. 신축이음에 발생한 후타재 파손의 경우 공용기간 증가, 차량 통행하중 및 충격, 콘크리트 열화 등에 의한 손상으로 판단되며, 손상의 진전 방지를 위한 단면보수가 필요할 것으로 판단된다. 본체 부식의 경우 공용중 열화로 현 시점에서의 보수 보다는 손상의 진전이 일괄보수를 실시하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다. ■ 신축이음장치에 대한 실측유간은 바닥판, 거더, 신축이음 유간 중 여유량이 가장 작은 신축이음 유간으로 검토하였고, 측정일 온도는 21.8℃(9월 29일)로써 이때 측정유간은 30.0~40.0mm 범위로 나타나 설계온도에 대한 충분한 여유량을 확보하고 있는 것으로 평가되었다.	
교면포장	■ 교면포장에 발생된 망상균열의 경우 건조수축, 우수유입, 중차량 반복통행, 공용기간 증가 등의 복합적인 원인으로 인한 손상으로 판단되며, 손상의 진전 방지 및 차량의 주행성 확보를 위한 표면처리 등의 조치가 요망된다.	
배수시설	■ 배수구는 현재 전반적으로 양호한 상태나, 공용기간 경과 및 추량통행에 의한 비산물퇴적 등의 원인으로 이물질퇴적이 일부 발생하였고 손상부는 정비 등의 유지관리가 요구된다.	
방호벽	■ 방호벽은 기 손상인 균열의 진전은 없는 것으로 확인되었고, 금회 신규 손상은 확인되지 않았다.	

구분	정밀안전점검 결과(영천방향)	비고
바닥판하면	바닥판 하면의 일부구간에 발생한 균열의 경우 건조수축 및 온도변화, 콘크리트의 재료특성 등에 의한 비구조적 손상으로 판단되며, 손상의 진전 방지 및 구조물의 내구성 증진을 위한 표면처리 등의 조치를 취하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다. 급회 조사된 거푸집 미제거의 경우 시공미 마무리 미흡에 의한 손상으로 제거 등의 정비가 요구된다.	
거더	거더에 발생한 박락 및 인양홀에 발생한 박리, 박락, 파손의 경우 거더 거치시 발생한 손상으로 판단되며, 구조물의 안전성에 영향을 미칠만한 손상은 아니나, 손상의 진전 방지를 위한 단면보수 등의 조치가 필요할 것으로 판단된다.	
가로보	가로보 일부구간 발생한 박리, 들뜸의 경우 시공미흡, 다짐불량 등에 의한 손상으로 추정되며, 손상의 진전 방지를 위한 단면보수 등의 조치가 요망된다.	
교대	교대 벽체에 발생한 균열(0.3mm미만)의 경우 건조수축 및 온도변화에 의한 초기 손상으로 판단되며, 손상의 진전 방지 및 구조물의 내구성 증진을 위한 표면보수 등의 조치가 요망된다. 또한 박리 및 파손의 경우 시공중 외부충격, 우수유입, 동결융해 등에 의한 손상으로 추정되며, 손상의 진전 방지를 위한 단면보수 등의 조치가 요망된다. 일부 조사된 이물질 퇴적 및 폐콘크리트 퇴적의 경우 구조물의 원활한 유지관리를 위한 청소 등의 정비가 필요하다. 법면에 발생한 세굴 및 유실의 경우 현재 임시보수를 실시한 상태이며, 기 손상부의 경우 주의관찰 후 손상의 진전 시 슛크리트 타설, 보호블럭 시공 등의 조치가 요망된다.	
교각	교각에 발생한 균열의 경우 건조수축, 온도변화, 콘크리트의 재료특성 등에 의한 손상으로 추정되며, 손상의 진전 방지 및 구조물의 내구성 증진을 위한 표면처리, 주입보수 등의 조치가 요망된다. 발생한 박리 및 박락의 경우 시공중 외부충격, 우수유입, 동결융해 등에 의한 손상으로 판단되며, 손상의 진전 방지 및 구조물의 내구성 증진을 위한 단면보수 등의 조치를 취하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다. 폐자재 적치의 경우 구조물의 원활한 유지관리를 위한 청소 등의 정비가 필요할 것으로 판단된다.	
교량받침	- 교량받침의 무수축물탈에 발생한 균열의 경우 건조수축 및 온도변화에 의한 손상으로 손상의 진전 방지를 위한 표면처리 등의 조치를 취하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다. 받침 몰탈에 발생한 박락, 파손, 재료분리의 경우 시공중 외부충격, 동결융해, 시공초기 다짐부족 등에 의한 손상으로 추정되며, 현재 손상정도는 경미하나 손상의 진전 방지를 위한 단면보수 등의 조치가 요망된다. - 일부구간 발생한 스토퍼 간섭의 경우 교량받침의 횡방향 거동에 의한 손상으로 판단되며, 현재 스토퍼 파손 및 주변부재 손상은 발생되지 않은 상태이다. 기 손상부의 경우 추후 주기적인 점검을 통한 주의관찰 후 손상의 진전 및 주변부재 손상 발생 시 프리셋팅 등의 조치를 취하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다. 교량받침의 플레이트 부식의 경우 공용기간 증가, 습기흡착 등에 의한 손상으로 손상의 진전 방지를 위한 채도장 등의 조치가 필요할 것으로 판단된다. 거푸집 미제거의 경우 교량받침의 원활한 유지관리를 위한 거푸집 제거 등의 정비가 필요하다. - 연단거리 측정 결과, 전 개소 모두 실측 연단거리가 계산 연단거리를 상회하고 있는 것으로 측정되어 설계기준을 만족하고 있는 것으로 검토되었다. - 계산여유량과 실측여유량의 비교·검토결과 가동여유량이 충분한 것으로 조사되었으며, 교량받침의 이탈 가능성은 없는 상태로 판단된다.	

구분	정밀안전점검 결과(영천방향)	비고
신축이음장치	■ 신축이음장치에 발생된 후타재 균열의 경우 건조수축, 온도변화 등에 의한 손상으로 판단되며, 손상의 진전 방지를 위한 표면처리 등의 조치가 요망된다. 후타재에 발생된 파손의 경우 공용기간 증가, 중차량 반복 통행 등에 의한 손상으로 추정되며, 손상의 진전 방지 및 구조물의 내구성 증진을 위한 단면보수 등의 조치를 취하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다. 재료분리의 경우 콘크리트 열화, 공용기간 증가 등에 의한 손상으로 손상의 진전 방지를 위한 단면보수 등의 조치가 요망된다. ■ 신축이음에 본체 이물질 퇴적의 경우 공용기간 증가, 통행차량으로 인한 비산먼지 등에 의해 발생된 손상으로 신축이음장치의 원활한 거동을 위한 청소 등의 정비가 요망된다. 또한 손상의 재발생 방지를 위한 관리주체의 주기적인 정비가 필요할 것으로 판단된다. ■ 신축이음장치에 대한 실측유간은 바닥판, 거더, 신축이음 유간 중 여유량이 가장 작은 신축이음 유간으로 검토하였고, 측정일 온도는 21.8℃(9월 29일)로써 이때 측정유간은 24.0~34.0mm 범위로 나타나 설계온도에 대한 충분한 여유량을 확보하고 있는 것으로 평가되었다.	
교면포장	■ 교면포장의 전구간에 걸쳐 발생된 망상균열의 경우 건조수축, 온도변화, 중차량 반복통행 등의 복합적인 원인에 의해 발생된 손상으로 추정되며, 손상의 진전 방지 및 차량의 주행성 확보를 위한 표면처리 등의 조치가 필요할 것으로 판단된다. 교면포장의 갓길측에 발생된 박리의 경우 우수유입, 동결융해 등에 의한 손상으로 추정되며, 손상의 진전 방지를 위한 표면처리 등의 조치가 필요할 것으로 판단된다.	
배수시설	■ 배수구는 현재 양호한 상태이며, 공용기간 경과 및 추량통행에 의한 비산물퇴적 등의 원인으로 이물질퇴적, 그로인한 체수, 배수관 부식 등의 손상이 발생할 수 있으므로, 주기적인 정비를 통한 유지관리가 필요하다.	
방호벽	■ 방호벽에 발생한 균열(0.3mm미만)의 경우 주로 방음벽설치를 위한 앵커볼트 삽입부에서 발생되었으며, 이는 볼트 삽입부의 응력발생에 의한 손상으로 추정된다. 기 손상부의 경우 손상의 진전 방지를 위한 표면처리 등의 조치를 취하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다. 굽힘의 경우 외부 충격에 의한 손상으로 현재 손상정도가 경미하며 구조물의 내구성에 영향을 미칠만한 수준은 아니므로 주의관찰 하여도 무방하다.	

나. 내구성 조사 및 시험결과

시 험 명	시험부위		시험 결과(상주방향)		비 고
			측정결과	설계기준	
비파괴 강도 (MPa)	상부구조	바닥판 하면	27.8~28.6	27.0	■ 설계강도 이상(양호)
		거더	40.8~47.9	40.0	
	하부구조	교대	25.8~27.4	24.0	
		교각	27.2~28.7	27.0	
탄산화 잔여깊이 (mm)	상부구조		33.0~47.0	a등급	■ 탄산화 잔여깊이 30mm이상 ■ 탄산화에 의한 내구성저하 없음
	하부구조		95.0~97.0	a등급	
종합 평가	• 콘크리트 강도는 설계강도 이상으로 양호한 상태로 평가됨 • 탄산화에 의한 내구성 저하 가능성은 없는 상태임				

시 험 명	시험부위		시험 결과(영천방향)		비 고
			측정결과	설계기준	
비파괴 강도 (MPa)	상부구조	바닥판 하면	27.4~28.7	27.0	■ 설계강도 이상(양호)
		거더	40.8~48.0	40.0	
	하부구조	교대	26.7~27.9	24.0	
		교각	27.4~28.8	27.0	
탄산화 잔여깊이 (mm)	상부구조	35.0~46.0	a등급	■ 탄산화 잔여깊이 30mm이상 ■ 탄산화에 의한 내구성저하 없음	
	하부구조	94.0~95.0	a등급		
종합 평가	• 콘크리트 강도는 설계강도 이상으로 양호한 상태로 평가됨 • 탄산화에 의한 내구성 저하 가능성은 없는 상태임				

다. 종합평가 및 안전등급 지정

구조물명	상태평가 결과		안전성평가 결과		종합평가 결과
	환산결함도점수	기준	S·F	기준	
창정교	0.211	B	—	—	B
종합평가	- 외관조사 및 내구성조사에 의한 상태평가 결과는 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 “B” 로 평가됨 - 종합평가 결과, “B” 로 평가됨				

라. 안전등급 지정

종합평가 결과에 따른 본 시설물의 안전등급은 『보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태』인 “B등급”으로 지정하였다.

마. 보수·보강 방안 및 개략공사비(상주방향)

구 분	손상내용	보수방안	손상물량	보수물량	단위	단가 (천원)	개략공사비 (천원)	우선 순위
바닥판	균열(0.3㎜미만)	표면처리	13.00	4.9	m	—	—	하자
	거푸집 미제거	정비	1.0	1.5	EA	—	—	하자
거더	인양홀 박락	단면보수	4.00	6.0	m ²	—	—	하자
가로보	박리, 박락	단면보수	5.74	8.6	m ²	—	—	하자
	백태	표면처리	0.30	0.5	m ²	—	—	하자
교대	균열(0.3㎜미만)	표면처리	2.0	0.8	m	—	—	하자
	점검계단 철근노출	정비	1.0	1.5	m ²	—	—	하자
	법면 토사유실	정비	1.0	1.5	EA	—	—	하자
교각	균열(0.3㎜미만)	표면처리	4.00	1.5	m	—	—	하자
	망상균열	표면처리	22.5	33.8	m ²	—	—	하자
	폐자재 적치	정비	11.00	16.5	EA	—	—	하자
	누수흔적	표면처리	4.0	6.0	m ²	—	—	하자
교량받침	무수축물탈 균열(0.3㎜미만)	표면처리	4.80	1.8	m	54	97	3순위
	받침콘크리트 균열(0.3㎜미만)	표면처리	0.50	0.2	m	54	11	3순위
	받침물탈 파손	단면보수	0.01	0.1	m ²	165	17	2순위
	받침콘크리트철근노출	단면보수, 방청	0.01	0.1	m ²	215	22	1순위
	플레이트 부식	채도장	8.00	12.0	EA	40	480	2순위
	거푸집 미제거	정비	2.00	3.0	EA	25	75	3순위
신축이음	후타재 균열	표면처리	0.60	0.2	m	54	11	3순위
	후타재 파손	단면보수	0.01	0.1	m ²	165	17	2순위
교면포장	포장 망상균열	표면처리	1,225.0	1,837.5	m ²	54	99,225	3순위
	접속부 망상균열	표면처리	140.0	210.0	m ²	54	11,340	3순위
배수시설	배수구막힘	정비	2.0	3.0	EA	25	75	3순위
방호벽	균열(0.3㎜미만)	표면처리	53.50	20.1	m	54	1,085	3순위
개략 공사비 (천원)	구 분	1순위		2순위		3순위		
	순공사비	22		34		112,399		
	재경비 (순공사비의 50%)	11		17		56,200		
	합계	33		51		168,599		
개략공사비 총계(천원)		168,683						

주1) 보수물량은 손상물량에 50%를 할증하였음.

주2) 0.3mm미만 균열보수는 손상물량(m)×0.25(m)를 하여 면적(m²)으로 산출하였음.

바. 보수·보강 방안 및 개략공사비(영천방향)

구 분	손상내용	보수방안	손상물량	보수물량	단위	단가 (천 원)	개략공사비 (천 원)	우선 순위
바닥판	균열(0.3㎜미만)	표면처리	12.00	4.5	m	—	—	하자
	거푸집 미제거	정비	1.0	1.5	EA	—	—	하자
거더	박락	단면보수	0.01	0.0	m ²	—	—	하자
	인양홀 박락	단면보수	2.27	3.4	m ²	—	—	하자
가로보	박리, 들뜸	단면보수	2.65	4.0	m ²	—	—	하자
교대	균열(0.3㎜미만)	표면처리	1.0	0.4	m	—	—	하자
	박리, 파손	단면보수	0.05	0.1	m ²	—	—	하자
	이물질퇴적	정비	4.0	6.0	m ²	—	—	하자
	폐콘크리트 퇴적	정비	1.0	1.5	m ²	—	—	하자
	법면토사유실	정비	1.0	1.5	EA	—	—	하자
교각	균열(0.3㎜미만)	표면처리	10.50	3.9	m	—	—	하자
	균열(0.3㎜이상)	주입보수	0.30	0.5	m	—	—	하자
	박리, 박락	단면보수	0.16	0.2	m ²	—	—	하자
	폐자재 적치	정비	30.00	45.0	m ²	—	—	하자
교량받침	무수축물탈 균열(0.3㎜미만)	표면처리	3.50	1.3	m	54	70	3순위
	무수축물탈 박락	단면보수	0.01	0.1	m ²	165	17	2순위
	받침콘크리트 박락, 파손	단면보수	0.05	0.1	m ²	165	17	2순위
	받침콘크리트 재료분리	단면보수	0.30	0.5	m ²	165	83	2순위
	플레이트 부식	재도장	11.0	16.5	EA	40	660	2순위
	거푸집 미제거	정비	5.00	7.5	EA	25	188	3순위
신축이음	후타재 균열	표면처리	8.00	3.0	m	54	162	3순위
	후타재 파손	단면보수	0.12	0.2	m ²	165	33	2순위
	후타재 재료분리	단면보수	3.00	4.5	m ²	165	743	2순위
	이물질퇴적	정비	3.00	4.5	m	25	113	3순위
교면포장	망상균열	표면처리	910.00	1,365.0	m ²	54	73,710	3순위
	박리	표면처리	4.00	6.0	m ²	54	324	3순위
방호벽	균열(0.3㎜미만)	표면처리	25.50	9.6	m	54	518	3순위
	굽힘	단면보수	0.10	0.2	m ²	165	33	3순위
개략 공사비 (천원)	구 분	1순위		2순위		3순위		
	순공사비	—		1,553		75,118		
	재경비 (순공사비의 50%)	—		777		37,559		
	합계	—		2,330		112,677		
개략공사비 총계(천원)		115,007						

주1) 보수물량은 손상물량에 50%를 할증하였음.

주2) 0.3mm미만 균열보수는 손상물량(m)×0.25(m)를 하여 면적(m²)으로 산출하였음.

사. 종합결론

- 금회 정밀안전점검 결과를 바탕으로 창정교에 발생한 손상의 진전을 방지하고 보수를 통한 구조물의 내구성 확보를 위한 적절한 조치가 필요할 것으로 판단된다.
- 이상과 같이 자료조사, 외관조사, 내구성 조사 등의 결과를 분석하여 평가된 구조물의 상태평가 결과를 종합적으로 평가한 창정교의 안전등급은 「기능 발휘에는 지장이 없으나 경미한 손상, 결함, 열화 등이 발생하여 내구성 증진을 위해 부분적으로 보수가 필요한 상태인」인 「B」 등급으로 평가되었다. 구조적인 손상 및 결함은 없는 것으로 판단되어 별도의 정밀안전진단은 필요 없을 것으로 판단되며, 본 보고서에 제시된 방안으로 보수를 시행하고 지속적인 유지관리를 실시한다면 구조물의 사용성을 확보하는데 문제가 없을 것으로 사료된다.

26.2.4 수집자료 검토결과 및 점검방향 설정

구 분	내 용	비고
설계도서	○ 현장조사 시 부재치수를 실측하여 구조물도와 비교·검토 후 치수가 상이할 경우 설계도서 재작성 하고, 실측치와 동일 시 구조물도를 기준을 과업을 진행토록 함	
시설물관리대장	○ 관리대장의 내용과 설계도서를 비교 검토한 결과, 상이한 내용은 없으며, 정밀한 현장소사를 실시하여 향후 유지관리를 위한 사항들을 보고서에 수록함	
시공관련자료	○ 안전, 품질, 공정 및 변경등에 관한 검토를 통해 합당한 공사가 시행 된 것으로 확인되었고, 안전점검 기록 및 현장시험을 통해 품질의 현 상태를 분석하고 확인함	
안전점검 및 정밀안전진단자료	○ 점검이력을 검토한 결과, 시설물의 손상 및 상태가 확인되었고, 기존 점검 결과를 비교·검토하여 추가 손상 확인, 보수여부 재확인 후 대책방안을 검토함	
보수보강자료	○ 일괄보수 보다는 하자보수를 통하여 단계적인 예방 보수가 시행되고 있고, 기 보수부 상태를 확인하여 재손상 발생여부를 확인함	
중 점 관리사항	○ 전차 정밀안전점검 자료를 확인한 결과, 일부 부재에서 손상이 확인되었고, 금회 점검에서는 보수 여부 확인, 진전여부 확인, 신규손상 발생 여부에 대하여 중점조사 및 점검 방향으로 한다.	
시설물 특이사항	○ 중대결함 : 없음 ○ 구조가 변경(하중변화, 단면변화)된 경우 : 없음	
점검주기	○ 점검일 현재 정밀안전점검은 총2회, 정기안전점검은 총10회를 실시하였으며, 전반적으로 점검 시기는 적정하게 이루어지고 있는 것으로 조사됨.	

26.2.5 시설물 보수 이력

【표 26.2.2】 창정교 보수이력사항

NO	보수위치	내용	기간	공사비	시공자	비고
1	신축이음 단면보수	일상보수 및 하자보수	2019 ~ 2021.06	-	-	-

26.2.6 시설물의 내진설계 여부 확인

【표 26.2.3】 내진설계 여부 확인

검토대상 부재	설계적용여부	결과	검토결과 요약
해당사항 없음	Y		
• 준공도서 및 FMS상 내진설계는 반영 된 것으로 확인되었고, 내진성능평가는 미 실시 된 것으로 확인되었다.			

26.2.7 시설물의 용도변경 여부 확인

FMS(시설물정보종합관리시스템) 상에 용도변경 이력은 없는 것으로 확인되었다.

26.3 현장조사

26.3.1 개요

대상시설물에 대한 자료수집 및 현장조사결과를 토대로 정밀조사를 실시하기 위하여 교량점검차를 이용한 근접조사를 원칙으로 시행하였으며, 점검 망치를 이용한 타격조사를 실시하여 공동 및 박리, 층분리 발생여부를 확인 및 제거를 실시하였다.

가. 장비사용 현황

Span번호	조사방법 및 접근성	조사기간	비고
S1~S5	도보, 교량점검차	2023.08.08.~2023.10.31.	
			
교량점검차를 이용한 근접조사		교량점검차를 이용한 근접조사	
			
교통통제		교량점검차를 이용한 근접조사	


【사진 26.3.1】 근접조사를 위한 장비 사용 전경

26.3.2 상주방향 외관조사 결과

가. 바닥판 하면

1) 부재의 개요

- 창정교는 총 5경간으로 이루어져 있으며, 연장은 L=175.0m 폭 11.7m(2차로)로 바닥판은 캔틸레버부의 경우 철근콘크리트로 시공되어있으며, 중앙부의 경우 Rib-Deck로 시공되어있다.
- 바닥판 하면에 대한 현장조사는 교량점검차를 이용한 근접조사를 실시하였다.

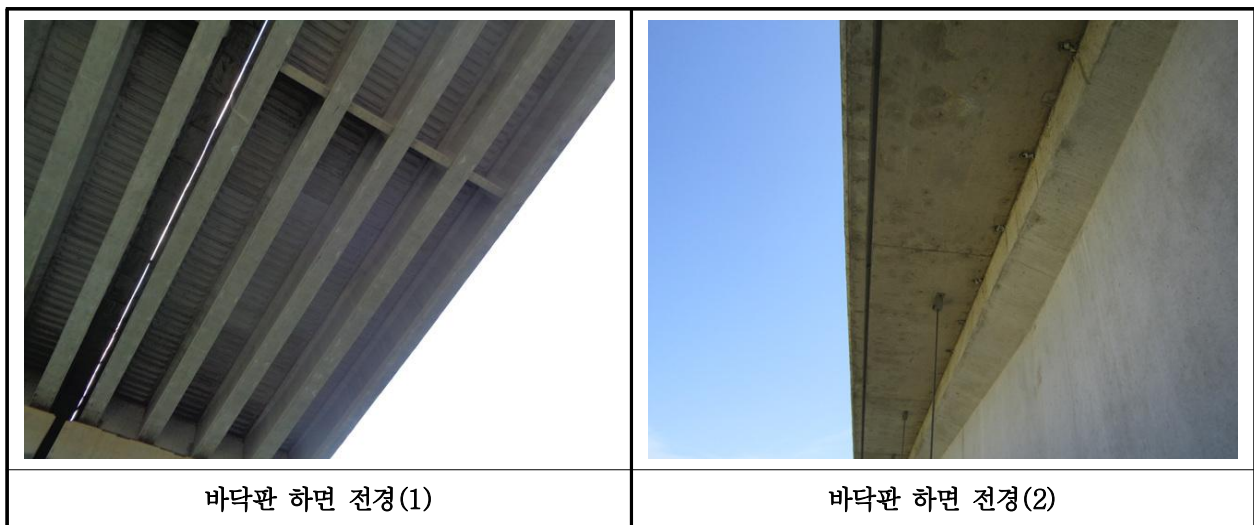



【사진 26.3.2】 바닥판하면 전경

2) 현장조사 결과

- 바닥판하면에 대한 외관조사 결과, 기존손상인 캔틸레버 균열(0.3mm미만) 및 거푸집 미제거가 확인되었고, 금회 캔틸레버 균열이 추가 조사되었다. 중앙부의 데크플레이트 전반적으로 양호한 상태이다.

【표 26.3.1】 바닥판하면 현장조사 결과

구분	균열(0.3mm미만) (m/개소)		거푸집 미제거 (개소/개소)	
S1	10.00	10	—	—
S2	—	—	—	—
S3	13.00	13	1.00	1
S4	—	—	—	—
S5	—	—	—	—
합계	23.00	23	1.00	1

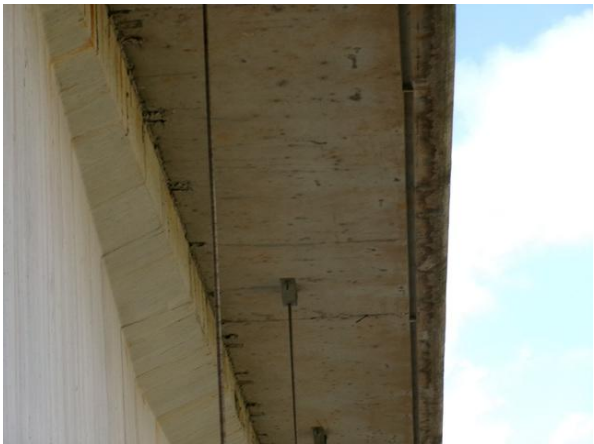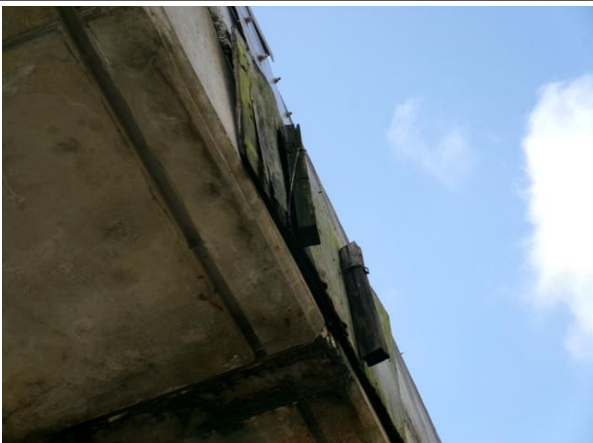			
손상현황	• S1 켄틸레버부 균열(0.2mm/1.0m)	손상현황	• S1 켄틸레버부 균열(0.2mm/1.0m)
원 인	• 건조수축, 온도변화, 거푸집 조기탈거 등	원 인	• 건조수축, 온도변화, 거푸집 조기탈거 등
조치방안	• 표면처리	조치방안	• 표면처리
			
손상현황	• S3 켄틸레버부 균열(0.1mm/1.0m)	손상현황	• S3 켄틸레버부 균열(0.1mm/1.0m)
원 인	• 건조수축, 온도변화, 거푸집 조기탈거 등	원 인	• 건조수축, 온도변화, 거푸집 조기탈거 등
조치방안	• 표면처리	조치방안	• 표면처리
			
손상현황	• S3 거푸집 미제거 1EA	손상현황	• 데크플레이트 상태양호
원 인	• 공사후 정리미흡	원 인	—
조치방안	• 정비	조치방안	—

【사진 26.3.3】 바닥판하면 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 기존손상인 폭 0.3mm 미만 균열 및 거푸집 미제거가 확인되었고, 손상의 진전은 미미한 것으로 조사되었다. 금회 정밀조사로 인한 캔틸레버 균열이 일부 추가 조사되었다.

【표 26.3.2】 바닥판하면 기 점검 결과 비교

구분	손상 내용	단위	2021년 정밀안전점검		2023년 정밀안전점검		증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
바닥판하면	균열(0.3mm미만)	m	13.00	13	23.00	23	▲ 10.00	신규손상
	거푸집 미제거	EA	1.00	1	1.00	1	— —	변동없음


4) 검토의견

- 바닥판 하면의 일부구간에 발생한 균열의 경우 건조수축 및 온도변화, 콘크리트의 재료특성 등에 의한 비구조적 손상으로 판단되며, 손상의 진전 방지 및 구조물의 내구성 증진을 위한 표면처리 등의 조치를 취하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.
- 거푸집 미제거의 경우 시공미 마무리 미흡에 의한 손상으로 제거 등의 정비가 요구된다.

나. PSC Girder

1) 부재의 개요

- 바닥판으로부터 전달되는 상부하중을 지지하고 교량받침으로 하중을 전달하는 역할을 하는 PSC Girder는 5열로 시공되었으며, 근접육안조사를 위하여 교량점검차를 이용하여 외관조사를 실시하였다.

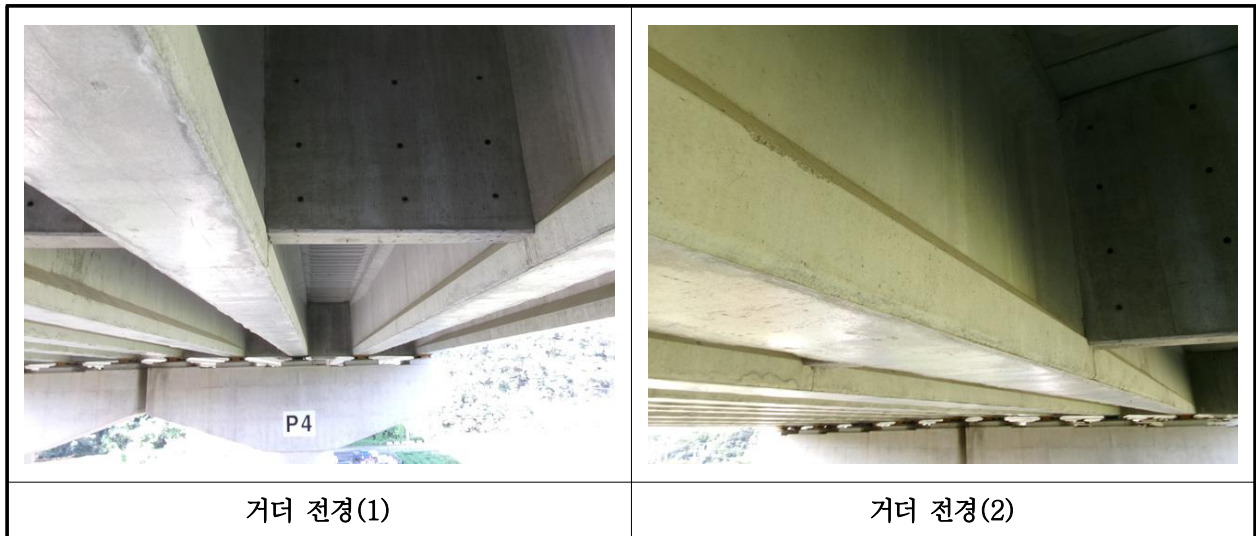

【사진 26.3.4】 거더 전경

2) 현장조사 결과

- 거더에 대한 외관조사 결과, 기존손상인 인양홀 박락이 확인되었고, 금회 거더하부에 국부적인 파손이 추가 조사되었다. 그 외의 손상은 없는 전반적으로 양호한 상태이다.

【표 26.3.3】 거더 외관조사 결과

구분	인양홀 박락 (㎡/개소)		파손 (㎡/개소)	
S1	0.80	20	—	—
S2	0.80	20	—	—
S3	0.80	20	—	—
S4	0.80	20	0.02	1
S5	0.80	20	—	—
합계	4.00	100	0.02	1

			
손상현황	• S2-G1~5 인양홀 박락(0.2m×0.2m)	손상현황	• S3-G1~5 인양홀 박락(0.2m×0.2m)
원 인	• 거더 거치시 외부충격	원 인	• 거더 거치시 외부충격
조치방안	• 단면보수	조치방안	• 단면보수
			
손상현황	• S4-G1~5 인양홀 박락(0.2m×0.2m)	손상현황	• S4-G1~5 인양홀 박락(0.2m×0.2m)
원 인	• 거더 거치시 외부충격	원 인	• 거더 거치시 외부충격
조치방안	• 단면보수	조치방안	• 단면보수
			
손상현황	• S4-G1~5 인양홀 박락(0.2m×0.2m)	손상현황	• S4-G2 파손(0.2m×0.1m)
원 인	• 거더 거치시 외부충격	원 인	• 외부충격
조치방안	• 단면보수	조치방안	• 단면보수

【사진 26.3.5】 거더 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 기존손상인 인양홀 박락은 손상의 진전이 없는 것으로 확인되었고, 금회 정밀조사로 거더하면 파손이 신규 조사되었다.

【표 26.3.4】 거더 기 점검 결과 비교

구분	손상 내용	단위	2021년 정밀안전점검		2023년 정밀안전점검		증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
거더	인양홀 박락	m ²	4.00	100	4.00	100	- -	변동없음
	파손	m ²	-	-	0.02	1	▲ 0.02	신규손상


4) 검토의견

- 거더에 발생한 인양홀 박락, 파손의 경우 거더 거치시 충격, 시공시 외부충격 등에 의한 손상으로 판단되며, 손상의 진전 방지를 위한 단면보수 등의 조치를 취하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.

다. 가로보(2차부재)

1) 부재의 개요

- 공용기간 중 주거더의 횡변형 방지와 하중 횡분배 역할을 하는 가로보는 콘크리트로 시공되어 있으며, 조사방법은 거더와 동일한 방법으로 교량점검차를 통한 근접조사를 실시하였다.

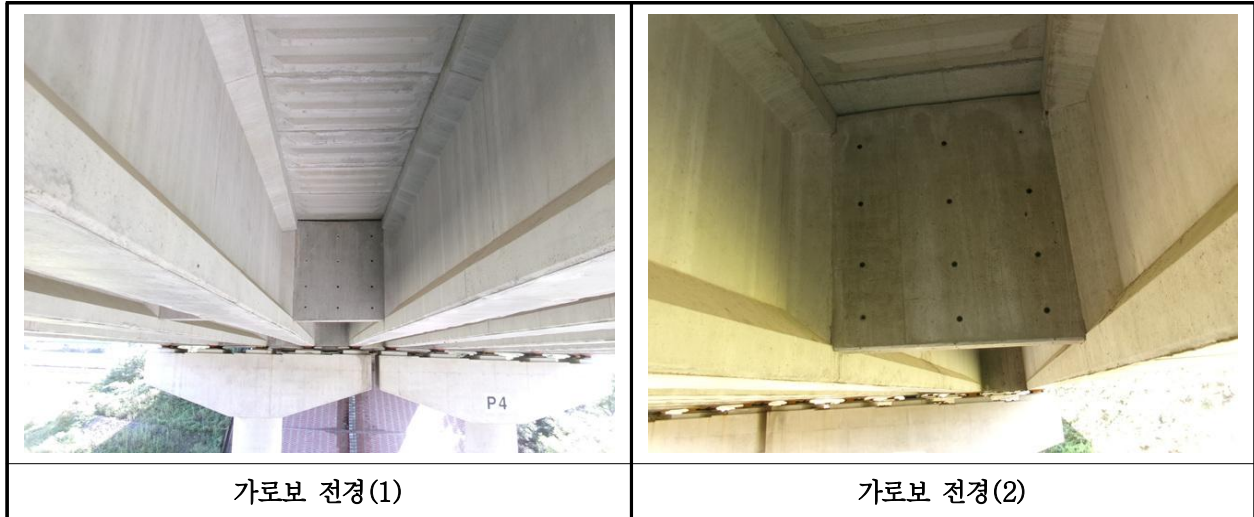


【사진 26.3.6】 가로보 전경

2) 현장조사 결과

- 가로보에 대한 외관조사 결과, 기존손상인 박리 및 박락, 백태가 확인되었고, 금회 박락, 철근노출, 백태 등의 손상이 추가 발생된 것으로 조사되었다. 현재, 기능발휘에는 문제가 없는 상태이다.

【표 26.3.5】 가로보 현장조사 결과

구분	박리 (㎡/개소)		박락, 철근노출 (㎡/개소)		백태 (㎡/개소)	
S1	—	—	—	—	—	—
S2	1.35	9	0.45	3	—	—
S3	0.15	1	—	—	0.45	2
S4	0.90	6	0.64	2	—	—
S5	4.00	8	—	—	—	—
합계	6.40	24	1.09	5	0.45	2

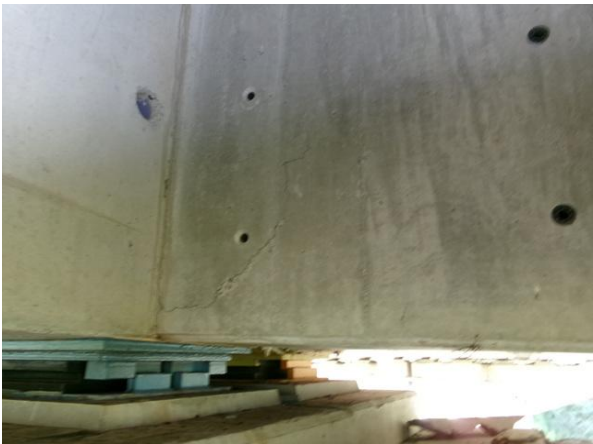			
손상현황	• S4-G3~4 박락(0.5m×0.3m)	손상현황	• S5-G1~2 박리(0.5m×1.0m)
원 인	• 시공미흡, 마감시 외부충격	원 인	• 시공미흡, 마감시 외부충격
조치방안	• 단면보수	조치방안	• 단면보수
			
손상현황	• S5-G2~3 박리(0.5m×1.0m)	손상현황	• S2-G1~2 박리(0.3m×0.5m)
원 인	• 시공미흡, 마감시 외부충격	원 인	• 시공미흡, 마감시 외부충격
조치방안	• 단면보수	조치방안	• 단면보수
			
손상현황	• S2-G2~3 철근노출(0.3m×0.3m)	손상현황	• S2-G3~4 철근노출(0.3m×0.5m)
원 인	• 시공미흡, 마감시 외부충격	원 인	• 시공미흡, 마감시 외부충격
조치방안	• 단면보수(방청)	조치방안	• 단면보수(방청)

【사진 26.3.7】 가로보 손상현황

			
손상현황	• S2-G4~5 철근노출(0.3m×0.5m)	손상현황	• S3-G3~4 백태(0.1m×1.5m)
원 인	• 시공미흡, 마감시 외부충격	원 인	• 장기공용, 수분접촉
조치방안	• 단면보수(방청)	조치방안	• 표면보수
			
손상현황	• S4-G2~3 철근노출(0.4m×0.8m)	손상현황	• S4-G3~4 철근노출(0.4m×0.8m)
원 인	• 시공미흡, 마감시 외부충격	원 인	• 시공미흡, 마감시 외부충격
조치방안	• 단면보수(방청)	조치방안	• 단면보수(방청)
			
손상현황	• S5-G3~4 박리(0.5m×1.0m)	손상현황	• S5-G4~5 박리(0.5m×1.0m)
원 인	• 시공미흡, 마감시 외부충격	원 인	• 시공미흡, 마감시 외부충격
조치방안	• 단면보수	조치방안	• 단면보수

【사진 26.3.7】 가로보 손상현황(계속)

3) 기 점검 결과 비교

- 기존손상인 박리, 박락, 백태의 진전은 미미한 것으로 확인되었고, 금회 정밀조사로 인한 박락 및 철근노출, 백태 등의 손상이 추가 조사되었다.

【표 26.3.6】 가로보 기 점검 결과 비교

구분	손상 내용	단위	2021년 정밀안전점검		2023년 정밀안전점검		증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
가로보	박리	m ²	5.74	20	6.40	24	▲ 0.66	신규손상
	박락, 철근노출	m ²	—	—	1.09	5	▲ 1.09	신규손상
	백태	m ²	0.30	1	0.45	2	▲ 0.15	신규손상

4) 검토의견

- 가로보에 발생한 박리 및 박락, 철근노출의 경우 시공미흡, 거푸집제거시 충격 등에 의한 손상으로 판단되며, 철근노출이 노출된 상태로 장기공용시 부식 등의 손상이 발생할 가능성이 있으므로 단면보수, 방청 등의 조치가 필요하다.
- 백태의 경우, 장기공용, 수분접촉 등 복합적인 원인에 의해 발생한 손상으로 추정되며, 손상의 진전 방지를 위한 표면처리 등의 조치를 취하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.

라. 교대

1) 부재의 개요

- 창정교의 교대는 역T형 2기로 구성되어있으며, 기초는 직접기초 및 말뚝기초로 시공되어있다. 교대에 대한 외관조사는 도보를 이용한 근접조사를 실시하였다.





【사진 26.3.8】 교대 전경

2) 현장조사 결과

- 교대에 대한 외관조사 결과, 기존손상인 균열(0.3mm미만), 법면 토사유실이 확인되었고, 그 외의 추가손상은 없는 것으로 조사되었다.

【표 26.3.7】 교대 외관조사 결과

구분	균열(0.3mm미만) (m/개소)		법면 토사유실 (㎡/개소)	
A1	2.00	1	1.00	1
A2	—	—	—	—
합계	2.00	1	1.00	1

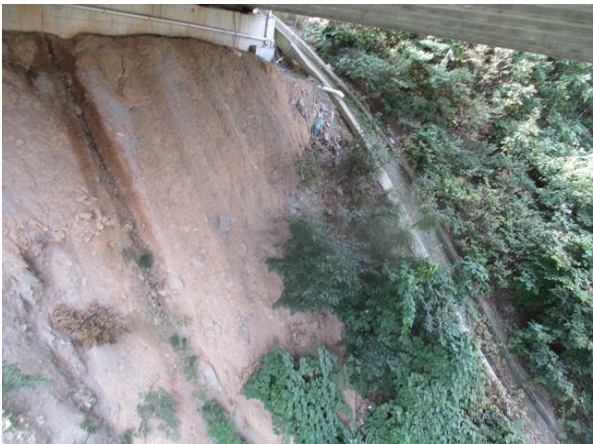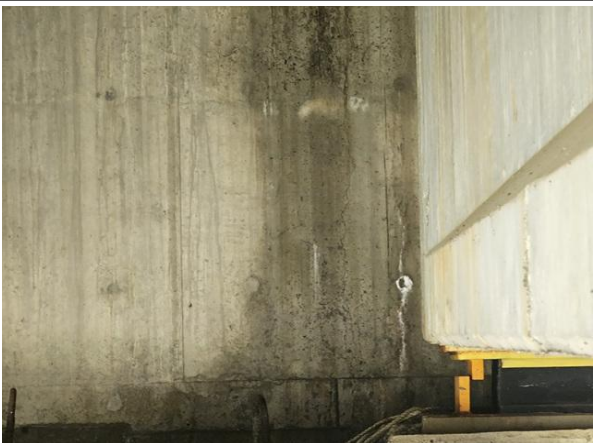			
손상현황	• A1 법면유실(1.0m×1.0m×1.0m)	손상현황	• A1 법면유실(1.0m×1.0m×1.0m)
원 인	• 우수유입 등	원 인	• 우수유입 등
조치방안	• 주의관찰 후 조치	조치방안	• 주의관찰 후 조치
			
손상현황	• 2021년 정밀안전점검	손상현황	• 2021년 정밀안전점검
원 인	—	원 인	—
조치방안	—	조치방안	—
			
손상현황	• A1 균열(0.2mm/2.0m)	손상현황	• A2 상태양호
원 인	• 건조수축, 온도변화, 거푸집 조기탈거 등	원 인	—
조치방안	• 표면처리	조치방안	—

【사진 26.3.9】 교대 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 기존손상인 균열, 법면 토사유실의 경우 진전은 미미한 상태이며, 금회 신규 손상은 없는 것으로 확인되었다.

【표 26.3.8】 교대 기 점검 결과 비교

구분	손상 내용	단위	2021년 정밀안전점검		2023년 정밀안전점검		증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
교대	균열(0.3mm미만)	m	2.00	1	2.00	1	- -	변동없음
	법면 토사유실	m ²	1.00	1	1.00	1	- -	변동없음


4) 검토의견

- 교대 A1측 흉벽에 발생된 균열의 경우 대부분 폭 0.3mm미만의 미세균열로 건조수축, 온도변화, 콘크리트의 재료특성 등에 의한 손상으로 추정된다. 기 손상부의 경우 구조물의 안전성에 영향을 미칠만한 수준은 아니나, 손상의 진전 방지를 위한 표면처리 등의 조치가 요망된다.
- 교대 A1 법면의 경우 유실이 확인되었으며, 옆에 위치한 사면 및 상부로부터 흘러들어온 우수에 의해 배수로 하부토사가 유실된 것으로 전회와 비교시 진전은 미미한 상태이다. 상기손상은 주의관찰 후 손상의 진전 시 되메우기 등의 조치가 요망된다.

마. 교각

1) 부재의 개요

- 창정교의 교각은 T형 4기로 구성되어 있으며, 기초는 직접기초로 시공되어있다. 교각에 대한 외관조사는 도보조사, 교량점검차를 통한 근접조사를 실시하였다.

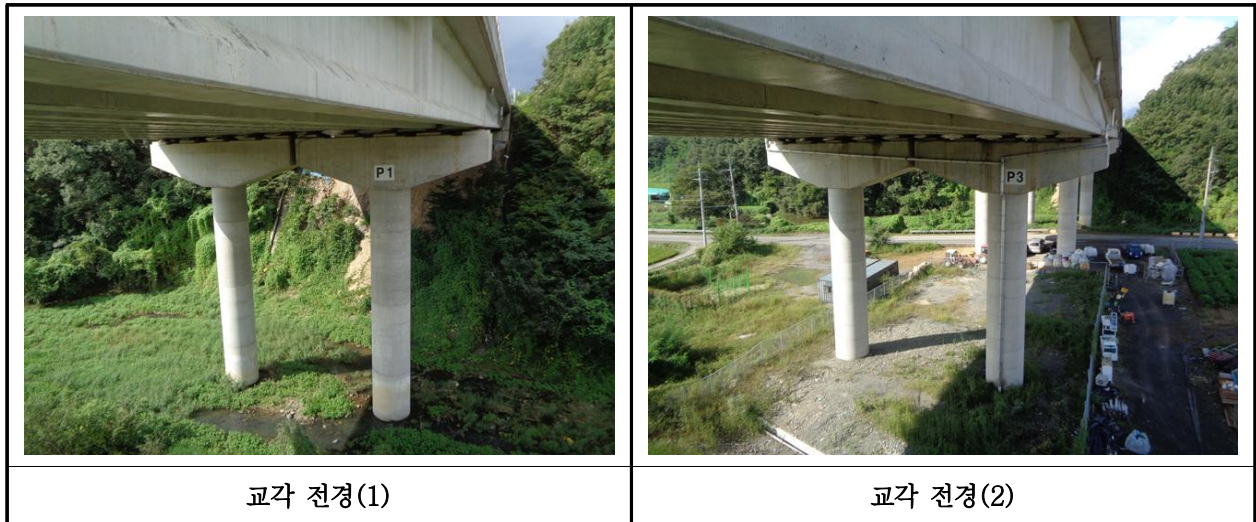


【사진 26.3.10】 교각 전경

2) 현장조사 결과




- 교각에 대한 외관조사 결과, 기존손상인 균열(0.3mm미만) 및 망상균열, 폐자재 적치, 누수흔적이 확인되었고, 금회 정밀조사로 균열 및 누수흔적이 추가 조사되었다.

【표 26.3.9】 교각 외관조사 결과

구분	균열(0.3mm미만) (m/개소)		망상균열 (m²/개소)		폐자재 적치 (m³/개소)		누수흔적 (m³/개소)	
P1	3.50	3	—	—	—	—	—	—
P2	0.50	1	—	—	—	—	—	—
P3	—	—	5.00	1	10.00	1	5.50	5
P4	—	—	15.00	1	—	—	—	—
합계	4.00	4	20.00	2	10.00	1	5.50	5

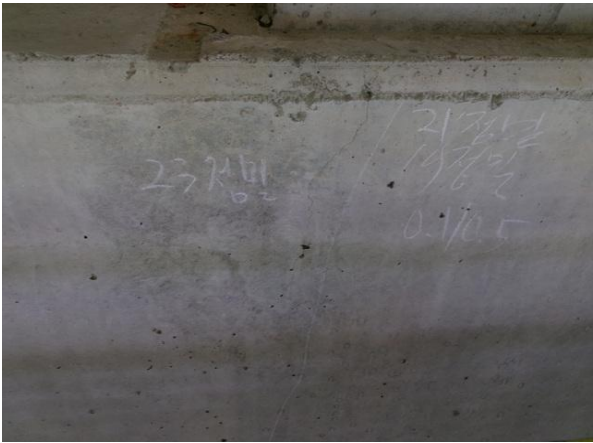			
손상현황	• P2 코평부 균열(0.1mm/0.5m)	손상현황	• P3 코평부 누수흔적(0.5m×3.0m)
원 인	• 건조수축, 온도변화, 거푸집 조기탈거 등	원 인	• 장기공용, 수분접촉
조치방안	• 표면처리	조치방안	• 표면보수
			
손상현황	• P3 상부 폐자재 적치	손상현황	• P4 코평부 망상균열(10.0m×1.5m)
원 인	• 정비미흡	원 인	• 건조수축, 온도변화, 거푸집 조기탈거 등
조치방안	• 정비	조치방안	• 표면처리
			
손상현황	• P1 코평부 균열(0.2mm/1.0m)	손상현황	• P3 코평부 누수흔적(0.5m×2.0m)
원 인	• 건조수축, 온도변화, 거푸집 조기탈거 등	원 인	• 장기공용, 수분접촉
조치방안	• 표면처리	조치방안	• 표면보수

【사진 26.3.11】 교각 손상현황

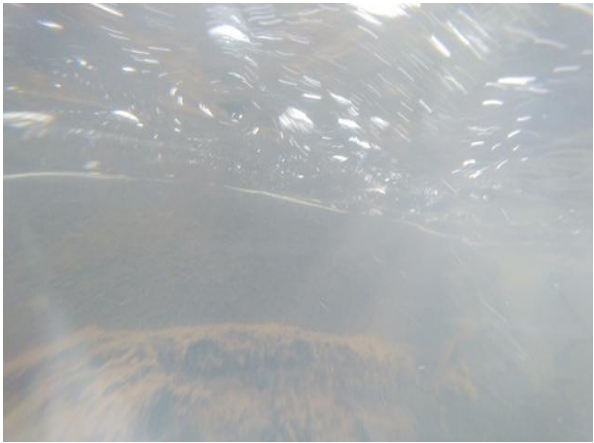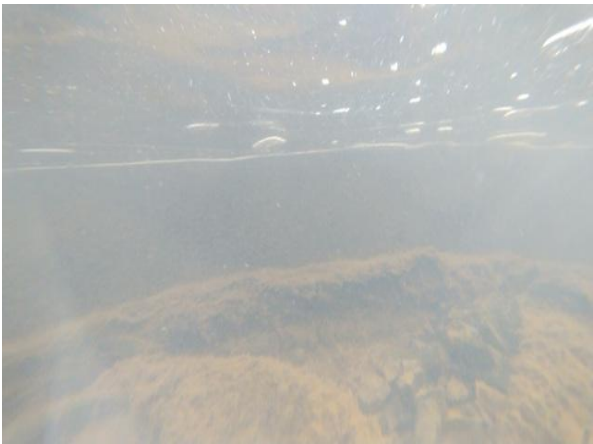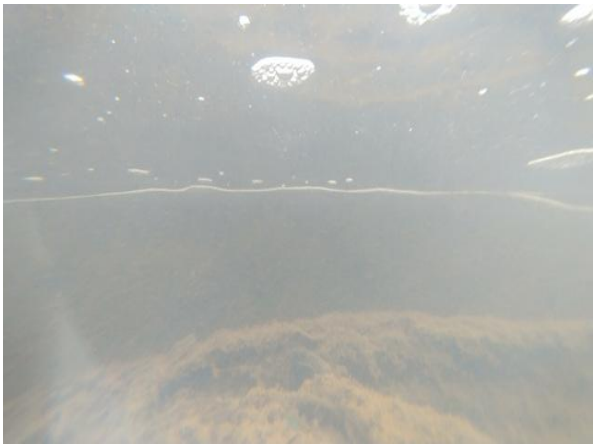			
손상현황	• P1 수중조사 전경	손상현황	• P1 수중조사 상태양호
원 인	—	원 인	—
조치방안	—	조치방안	—
			
손상현황	• P1 수중조사 상태양호	손상현황	• P1 수중조사 상태양호
원 인	—	원 인	—
조치방안	—	조치방안	—
			
손상현황	• P1 수중조사 상태양호	손상현황	• P1 수중조사 상태양호
원 인	—	원 인	—
조치방안	—	조치방안	—

【사진 26.3.11】 교각 손상현황(계속)

3) 기 점검 결과 비교

- 기존손상인 균열(0.3mm미만) 및 망상균열, 폐자재 적치, 누수흔적이 확인되었고, 손상의 진전은 미미한 상태이다. 금회 정밀조사로 균열 및 누수흔적이 추가 조사되었다.

【표 26.3.10】 교각 기 점검 결과 비교

구분	손상 내용	단위	2021년 정밀안전점검		2023년 정밀안전점검		증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
교각	균열(0.3mm미만)	m	2.00	2	4.00	4	▲ 2.00	신규손상
	망상균열	m ²	20.00	2	20.00	2	- -	변동없음
	폐자재 적치	m ²	10.00	1	10.00	1	- -	변동없음
	누수흔적	m ²	4.00	4	5.50	5	▲ 1.50	신규손상


4) 검토의견

- 교각의 코핑부에 발생된 균열, 망상균열의 경우 대부분 폭 0.3mm미만의 미세균열로 건조수축, 온도변화, 콘크리트의 재료특성 등에 의한 손상으로 추정된다. 상기 발생된 손상부의 경우 구조물의 안전성에 영향을 미칠만한 수준은 아니나, 손상의 진전 방지를 위한 표면처리 등의 조치가 요망된다.
- 코핑부에 발생된 폐자재 적치의 경우 구조물의 원활한 유지관리를 위한 정비가 필요할 것으로 판단된다. 누수흔적의 경우 신축이음 및 외부로부터 흘러들어온 우수에 의한 손상으로 외관상 표면처리가 필요하다.
- 하자담보기간 완료 전 실시하는 수중조사 결과, 전반적으로 양호하며 기초는 하상에 매립되어 있는 상태이다.

바. 교량받침

1) 부재의 개요

- 창정교의 받침은 탄성고무받침으로 총 50기가 설치되어 있으며, 받침장치의 순번은 한국도로공사 집중점검세부시행 방법에 따라 번호를 부여하여 현장조사를 수행하였다.

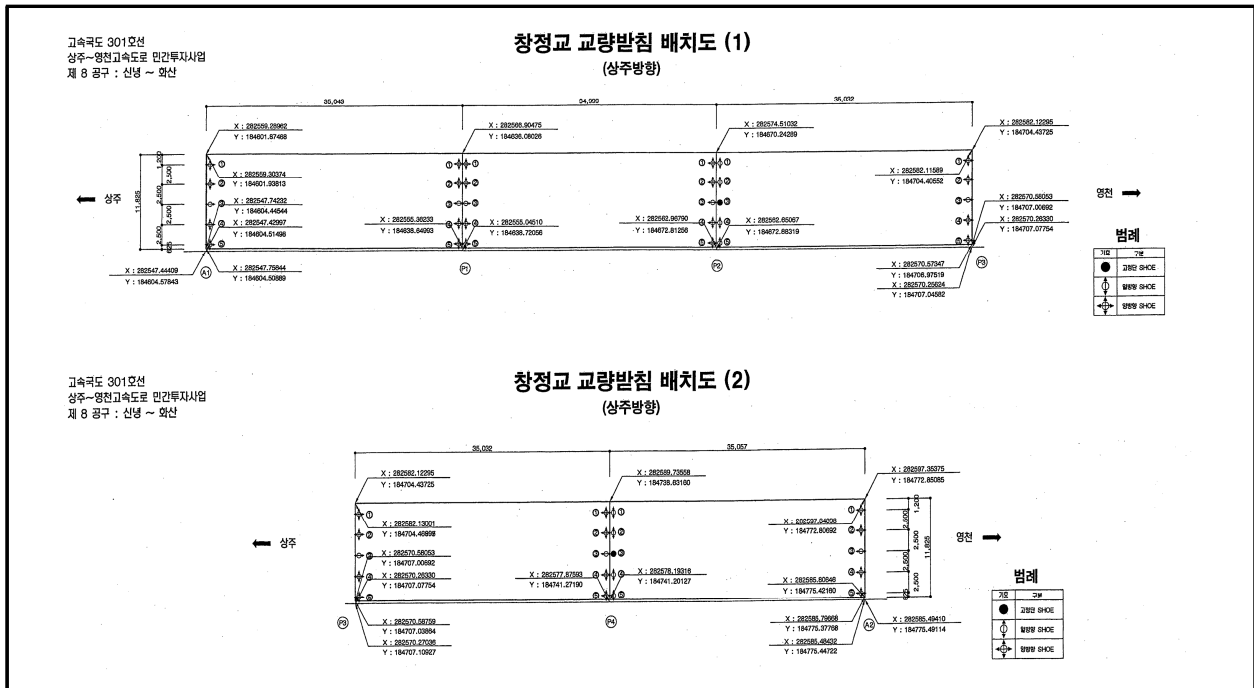

【그림 26.3.1】 교량받침 배치도



【사진 26.3.12】 교량받침 전경

2) 현장조사 결과

- 교량받침에 대한 외관조사 결과, 기존손상인 무수축물탈 및 받침콘크리트 균열, 들뜸, 파손, 철근노출, 받침본체 스토퍼 간섭, 플레이트 부식 등의 손상이 확인되었으며, 추가 진전 및 2차 손상발생은 없는 것으로 조사되었다. 금회 정밀조사로 플레이트 부식이 일부 신규 조사되었다.

【표 26.3.11】 교량받침 외관조사 결과

구분	무수축물탈 균열 (0.3mm미만) (m/개소)		받침콘크리트 균열 (0.3mm미만) (m/개소)		무수축물탈 파손 (㎡/개소)		받침콘크리트 철근노출 (㎡/개소)	
A1	-	-	-	-	-	-	-	-
P1	0.60	3	-	-	-	-	-	-
P2	2.00	10	-	-	-	-	-	-
P3	0.40	2	0.30	1	-	-	0.01	1
P4	1.00	5	0.20	1	-	-	-	-
A2	0.80	8	-	-	0.01	1	-	-
합계	4.80	28	0.50	2	0.01	1	0.01	1

구분	받침콘크리트 들뜸 (㎡/개소)		스토퍼 간섭 (개소/개소)		플레이트 부식 (개소/개소)		거푸집 미제거 (개소/개소)	
A1	-	-	-	-	-	-	-	-
P1	-	-	1.00	1	-	-	-	-
P2	-	-	-	-	6.00	6	-	-
P3	-	-	4.00	4	2.00	2	-	-
P4	-	-	-	-	2.00	2	-	-
A2	0.04	1	-	-	-	-	2.00	2
합계	0.04	1	5.00	5	10.00	10	2.00	2



손상현황	• A2-Sh2 몰탈 파손(0.1m×0.1m)	손상현황	• A2-Sh3 거푸집미제거
원 인	• 시공초기 다짐부족	원 인	• 마감미흡
조치방안	• 단면보수	조치방안	• 정비

【사진 26.3.13】 교량받침 손상현황

			
손상현황	• P1-Sh8 몰탈 균열(0.1mm/0.2m)	손상현황	• P1-Sh8 스토퍼 간섭
원 인	• 건조수축, 온도변화	원 인	• 장기공용
조치방안	• 표면처리	조치방안	• 주의관찰
			
손상현황	• P3-Sh6 콘크리트 철근노출(0.1m×0.1m)	손상현황	• P3-Sh8 플레이트 부식
원 인	• 시공초기 다짐부족, 피복부족	원 인	• 장기공용, 습기흡착
조치방안	• 단면보수(방청)	조치방안	• 재도장
			
손상현황	• P3-Sh8 콘크리트 균열(0.1mm/0.3m)	손상현황	• A2-Sh5 콘크리트 들뜸(0.2m×0.2m)
원 인	• 건조수축, 온도변화	원 인	• 시공초기 다짐부족
조치방안	• 표면처리	조치방안	• 단면보수

【사진 26.3.13】 교량받침 손상현황(계속)

3) 기 점검 결과 비교

- 기존손상인 무수축물탈 및 받침콘크리트 균열, 들뜸, 파손, 철근노출, 받침본체 스토퍼 간섭, 플레이트 부식 등의 손상이 확인되었으며, 추가 진전 및 2차 손상발생은 없는 것으로 조사되었다. 금회 정밀점검으로 플레이트 부식이 일부 신규 조사되었다.

【표 26.3.12】 교량받침 기 점검 결과 비교


구분	손상 내용	단위	2021년 정밀안전점검		2023년 정밀안전점검		증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
교량 받침	무수축물탈 균열(0.3mm미만)	m	4.80	280	4.80	280	— —	변동없음
	받침콘크리트 균열(0.3mm미만)	m	0.50	2	0.50	2	— —	변동없음
	무수축물탈 파손	m ²	0.01	1	0.01	1	— —	변동없음
	받침콘크리트 철근노출	m ²	0.01	1	0.01	1	— —	변동없음
	받침콘크리트 들뜸	m ²	0.04	1	0.04	1	— —	변동없음
	스토퍼 간섭	EA	5.00	5	5.00	5	— —	변동없음
	플레이트 부식	EA	8.00	8	10.00	10	▲ 2.00	신규손상
	거푸집 미제거	EA	2.00	2	2.00	2	— —	변동없음

4) 검토의견


- 교량받침의 무수축물탈 및 받침콘크리트에 발생한 균열의 경우 건조수축 및 온도변화에 의한 손상으로 판단되며, 교량받침의 거동에 영향을 미칠만한 손상은 아니나, 손상의 진전 방지를 위한 표면처리 등의 조치를 취하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.
- 받침콘크리트, 무수축물탈 들뜸 및 파손, 철근노출의 경우 시공미흡, 피복부족 등에 의한 손상으로 판단되며, 손상의 진전 방지를 위한 단면보수, 방청 등의 조치가 요망된다.
- 스토퍼 간섭의 경우 교량받침의 횡방향 거동에 의한 손상으로 판단되며, 현재 스토퍼 파손 및 주변부재 손상은 발생되지 않은 상태이다. 기 발생한 손상부의 경우 주기적인 점검을 통한 주의관찰 후 손상의 진전 및 주변부재 손상 발생시 프리셋팅 등의 조치를 취하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.
- 플레이트 부식의 경우 습기흡착, 공용기간 증가 등에 의한 손상으로 손상의 진전 방지를 위한 재도장 등의 조치가 요망되며, 거푸집 미제거의 경우 교량받침의 원활한 유지관리를 위한 거푸집 제거 등의 정비가 필요할 것으로 판단된다.

5) 연단거리 검토

- 교대 및 교각의 교좌면은 상부구조로부터 집중하중을 받는 부위이고, 지진시에는 큰 수평력이 작용하는 곳이다. 연단거리가 짧으면 고정단에서는 콘크리트 구체 또는 교량받침이 파손될 수 있고, 가동단에서는 최악의 경우 받침이 벗어나 거더가 낙하할 수도 있다.
- 상부구조의 길이에 따라 ‘도로교설계기준(2009, 국토교통부)’에서는 최소값을 규정하고 있다.

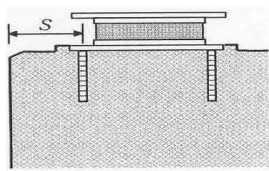


(a) 고무받침

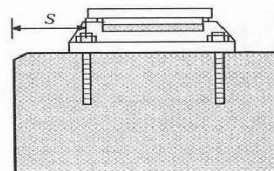

(b) 강재받침

- 거더의 경간길이 100m 이하
: $S(\text{mm}) = 200 + 5L$
 - 거더의 경간길이 100m 이상
: $S(\text{mm}) = 300 + 4L$
- 여기서, L은 경간길이(m)

【그림 26.3.2】 도로교설계기준 연단거리 산출방법

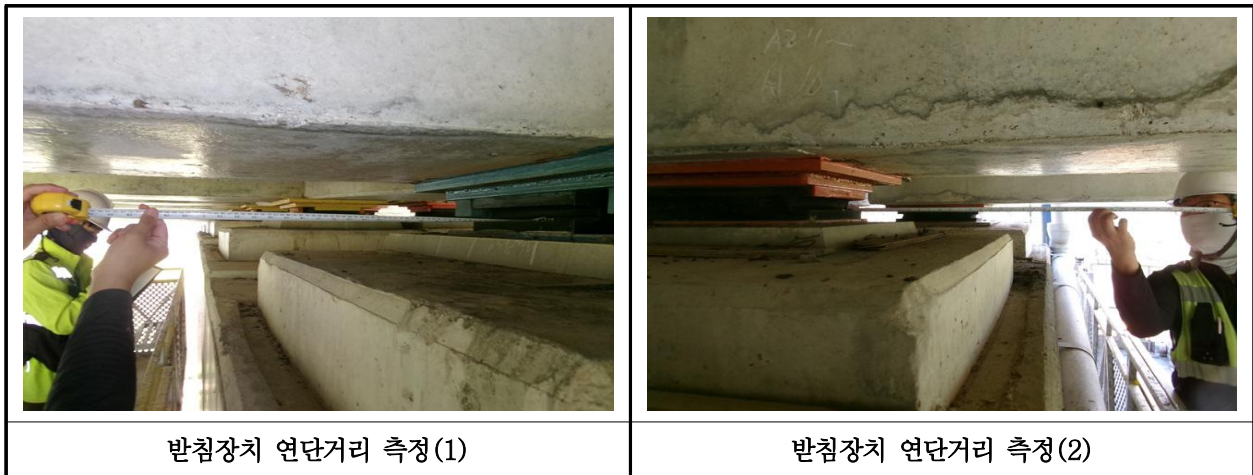

받침장치 연단거리 측정(1)

받침장치 연단거리 측정(2)

【사진 26.3.14】 교량받침장치 연단거리측정

① 연단거리 산출

- 거더 경간길이(L=35.0m) : $200 + 5 \times 35 = 375(\text{mm})$


【표 26.3.13】 연단거리 측정 결과

구 분		계산 연단거리 (mm)	실측 연단거리(mm)					검토 결과
			Sh1	Sh2	Sh3	Sh4	Sh5	
A1		375	680	670	670	690	680	O.K
P1	A1측	375	610	600	620	610	630	O.K
	A2측	375	580	610	610	610	600	O.K
P2	A1측	375	610	600	600	580	580	O.K
	A2측	375	870	860	870	870	880	O.K
P3	A1측	375	530	540	550	520	550	O.K
	A2측	375	520	510	520	530	540	O.K
P4	A1측	375	540	550	570	580	590	O.K
	A2측	375	900	880	870	860	870	O.K
A2		375	720	710	700	710	710	O.K

② 연단거리 검토의견

- 연단거리 측정 결과, 전 개소 모두 실측 연단거리가 계산 연단거리를 상회하고 있는 것으로 측정되어 설계기준을 만족하고 있는 것으로 검토되었다.

6) 교량받침 신축거동상태 검토

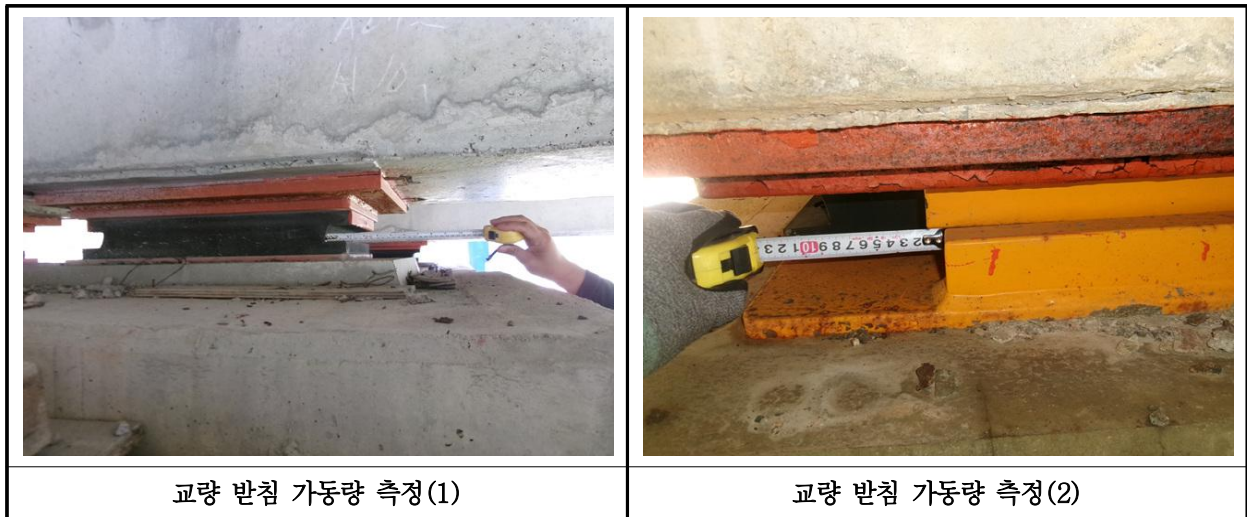

【사진 26.3.15】 교량받침 이동량 측정

① 설계기준온도(−5℃ ~ 35℃(보통지방))에 따른 여유량 검토

【표 26.3.14】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 산정

구 분	온도변화 (ΔT , °C)		선팅창 계수 (α)	신축거더길이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		비고
	동절기	하절기			동절기	하절기	
A1	30.5	9.5	0.00001	70.0	21.4	6.7	
P1	30.5	9.5	0.00001	35.0	10.7	3.3	
P2	고정단						
P3(A1)	30.5	9.5	0.00001	35.0	10.7	3.3	
P3(A2)	30.5	9.5	0.00001	35.0	10.7	3.3	
P4	고정단						
A2	30.5	9.5	0.00001	35.0	10.7	3.3	
1) 조사당시 온도 : 25.5℃(조사일 : 2023년 9월 18일, 평균온도, 영천)							
2) 검토온도 : −5℃ ~ 35℃(보통지방)							

【표 26.3.15】교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과

위치		이동량	측정 가동여유량		계산 가동 이동량		허용변위 (mm)
			수축	신장	최대수축	최대신장	
A1	SH1	0	67	67	21.4	6.7	±67
	SH2	0	67	67			±67
	SH3	0	67	67			±67
	SH4	0	67	67			±67
	SH5	0	67	67			±67
P1	SH1	-5	20	30	10.7	3.3	±25
	SH2	-5	20	30			±25
	SH3	-5	20	30			±25
	SH4	-5	20	30			±25
	SH5	-5	20	30			±25
	SH6	-5	20	30			±25
	SH7	-5	20	30			±25
	SH8	-5	20	30			±25
	SH9	-5	20	30			±25
	SH10	-5	20	30			±25
P2	고정단						
P3(A1)	SH1	+5	30	20	10.7	3.3	±25
	SH2	+5	30	20			±25
	SH3	+5	30	20			±25
	SH4	+5	30	20			±25
	SH5	+5	30	20			±25
P3(A2)	SH6	+5	30	20	10.7	3.3	±25
	SH7	+5	30	20			±25
	SH8	+5	30	20			±25
	SH9	+5	30	20			±25
	SH10	+5	30	20			±25
P4	고정단						
A2	SH1	0	67	67	10.7	3.3	±67
	SH2	0	67	67			±67
	SH3	0	67	67			±67
	SH4	0	67	67			±67
	SH5	0	67	67			±67
주) 판정 : 계산 가동 이동량 ≤ 측정 가동여유량 ⇒ O.K 허용변위 = 유효고무두께의 70%							

② 교량받침 이동량 검토의견

- 계산여유량과 실측여유량의 비교·검토결과 가동여유량이 충분한 것으로 조사되었으며, 교량 받침의 이탈 가능성은 없는 상태로 판단된다.

사. 신축이음장치

1) 부재의 개요

- 본 교량의 신축이음장치는 A1, P3에 핑거조인트, A2에 모노셀 조인트로 시공된 상태이다. 신축이음에 대한 외관조사는 도보를 통해 근접조사를 실시하였다.





【사진 26.3.16】 신축이음장치 전경

2) 현장조사 결과

- 신축이음에 대한 외관조사 결과, 기존손상인 후타재 균열, 본체 부식이 확인되었고, 금회 정밀점검으로 후타재 균열, 망상균열 및 본체 하부누수가 추가 조사되었다. 신축이음의 가동상태는 양호한 상태이다.

【표 26.3.16】 신축이음장치 외관조사 결과

구분	후타재 균열 (m/개소)		후타재 망상균열 (㎡/개소)		후타재 파손 (㎡/개소)		본체 부식 (m/개소)		본체 하부누수 (m/개소)	
A1 (EXP J1)	0.60	2	0.20	1	0.01	1	—	—	—	—
P3 (EXP J2)	0.40	2	—	—	—	—	—	—	1.50	1
A2 (EXP J3)	—	—	—	—	—	—	10.00	1	—	—
합계	1.00	4	0.20	1	0.01	1	10.00	1	1.50	1

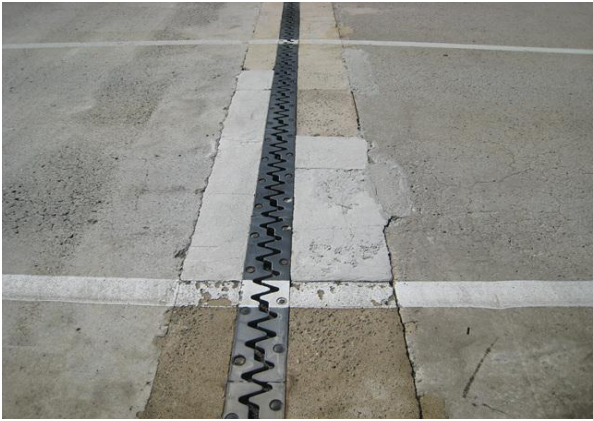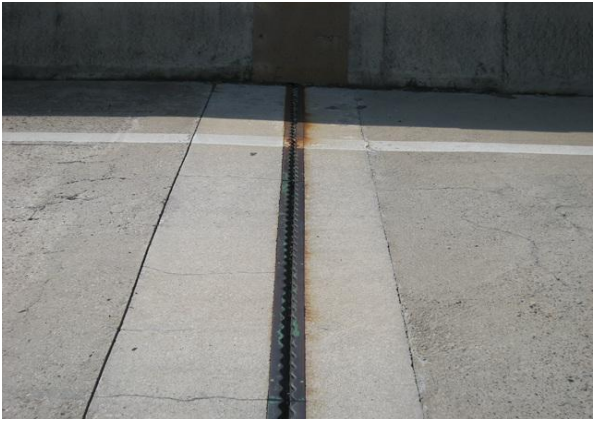			
손상현황	• A1 후타재 망상균열(0.2m×1.0m)	손상현황	• A1 후타재 파손(0.1m×0.1m)
원 인	• 장기공용, 열화, 건조수축	원 인	• 장기공용, 차량윤하중, 열화
조치방안	• 표면처리	조치방안	• 단면보수
			
손상현황	• A2 본체 부식	손상현황	• P3 후타재 균열(0.1mm/0.2m)
원 인	• 장기공용, 수분접촉	원 인	• 장기공용, 열화, 건조수축
조치방안	• 주의관찰	조치방안	• 표면처리

【사진 26.3.17】 신축이음장치 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 기존손상인 후타재 균열, 본체 부식이 확인되었고, 금회 정밀점검으로 후타재 균열, 망상균열 및 본체 하부누수가 추가 조사되었다.

【표 26.3.17】 신축이음 기 점검 결과 비교

구분	손상 내용	단위	2021년 정밀안전점검		2023년 정밀안전점검		증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
신축이음	후타재 균열	m	0.60	2	1.00	4	▲ 0.40	신규손상
	후타재 망상균열	m ²	—	—	0.20	1	▲ 0.20	신규손상
	후타재 파손	m ²	0.01	1	0.01	1	— —	변동없음
	본체 부식	m	10.00	1	10.00	1	— —	변동없음
	본체 하부누수	m	—	—	1.50	1	▲ 1.50	신규손상

4) 검토의견

- 신축이음에 발생한 후타재 균열, 망상균열은 차량 통행하중 및 충격, 콘크리트 열화 등으로 인한 손상으로 판단되며, 표면처리를 실시하는 유지관리가 필요할 것으로 판단된다.
- 후타재 파손의 경우 공용기간 증가, 차량 통행하중 및 충격, 콘크리트 열화 등에 의한 손상으로 판단되며, 손상의 진전 방지를 위한 단면보수가 필요할 것으로 판단된다.
- 본체 부식의 경우 공용중 열화로 현 시점에서의 보수 보다는 손상의 진전이 일괄보수를 실시하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.
- 본체 하부누수는 열화된 본체 고무재사이로의 누수로 하부 교각(P3, 누수흔적)에 영향을 미치는 중이나, 그 정도가 심하지 않으므로, 주의관찰을 실시하고 추후 신축이음 교체시 일괄적으로 보수를 실시하는 유지관리가 유리할 것으로 판단된다.

5) 신축이음 거동상태 검토

① 설계기준온도(−5℃ ~ 35℃(보통지방))에 따른 여유량 검토

구분	계산방법				비고																			
이론 신축량	- 온도변화에 의한 이동량 $\Delta l_t = \Delta T \cdot \alpha \cdot L$ - 여기서, Δl_t : 온도변화에 의한 이동량 ΔT : 온도변화 범위(기상청 자료참조) α (강재): 1.2×10^{-5}, α (콘크리트): 1.0×10^{-5} - L : 신축보의 길이(mm)																							
소요 신축량	- 소요 가동량 산정 - 조사일 : 2023. 9. 18. 기온 적용: 25.5℃(일평균) ΔT(신장시) : 35℃-25.5℃ = 9.5℃ ΔT(수축시) : -5℃-(25.5℃) = 30.5℃ Δl_t(최소필요유간) : $\Delta T \times \alpha \times L$ - 형식별 온도변화범위(℃)																							
	<table><tr><th colspan="2">교량형식</th><th>보통지방</th><th>한랭지방</th><th>선팽창계수 α (1/℃)</th></tr><tr><td rowspan="2">강교</td><td>상로교</td><td>-10~+40</td><td>-20~+40</td><td>1.2×10^{-5}</td></tr><tr><td>하로교, 강바닥판교</td><td>-10~+50</td><td>-20~+40</td><td>1.2×10^{-5}</td></tr><tr><td colspan="2">RC, PSC교</td><td>-5~+35</td><td>-15~+35</td><td>1.0×10^{-5}</td></tr></table>				교량형식		보통지방	한랭지방	선팽창계수 α (1/℃)	강교	상로교	-10~+40	-20~+40	1.2×10^{-5}	하로교, 강바닥판교	-10~+50	-20~+40	1.2×10^{-5}	RC, PSC교		-5~+35	-15~+35	1.0×10^{-5}	
	교량형식		보통지방	한랭지방	선팽창계수 α (1/℃)																			
	강교	상로교	-10~+40	-20~+40	1.2×10^{-5}																			
하로교, 강바닥판교		-10~+50	-20~+40	1.2×10^{-5}																				
RC, PSC교		-5~+35	-15~+35	1.0×10^{-5}																				

【사진 26.3.18】 신축이음 유간 측정방법

【표 26.3.18】 신축이음 신축이동량 산정

구 분	온도변화 (ΔT , °C)		선팅창 계수 (α)	신축거더 길이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		신축이음 실측유간 (mm)	바닥판 실측유간 (mm)	거더 실측유간 (mm)	비고
	동절기	하절기			동절기	하절기				
A1	30.5	9.5	0.00001	70.0	21.4	6.7	37.0	60.0	210.0	
P3	30.5	9.5	0.00001	70.0	21.4	6.7	35.0	60.0	215.0	
A2	30.5	9.5	0.00001	35.0	10.7	3.3	31.0	50.0	115.0	
1) 조사당시 온도 : 25.5°C (조사일 : 2023년 9월 18일, 평균온도, 영천) 2) 검토온도 : -5°C ~ 35°C (보통지방)										

【표 26.3.19】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동여유량 검토결과

구 분	계산 이동량(mm)		점검당시 실측유간(mm) ③	허용량(mm)	신축 여유량(mm)		검토 결과
	최대 수축시 ①	최대 신장시 ②			최대 수축시 (①+③)	최대 신장시 (③-②)	
A1	21.4	6.7	37.0	80.0	58.4	30.3	O.K
P3	21.4	6.7	35.0	80.0	56.4	28.3	O.K
A2	10.7	3.3	31.0	40.0	41.7	27.7	O.K
주) 판정 : $0.0\text{mm} \leq \text{신축 여유량} \leq \text{허용량} \Rightarrow \text{O.K}$							

6) 신축거동상태 검토의견

- 신축이음장치에 대한 실측유간은 바닥판, 거더, 신축이음 유간 중 여유량이 가장 작은 신축이음 유간으로 검토하였고, 검토온도에 대한 충분한 여유량을 확보하고 있는 것으로 평가되었다.

아. 교면포장

1) 부재의 개요

- 창정교의 바닥판 상면에 위치하여 차량에서 발생하는 진동을 흡수·분산시키고, 외부의 불리한 환경조건에 대해서 바닥판을 보호하는 역할을 하는 교면포장은 콘크리트 포장으로 되어있다.



【사진 26.3.19】 교면포장 전경

2) 현장조사 결과

- 교면포장에 대한 외관조사 결과, 기존손상인 본선구간 전구간 망상균열, 접속부 망상균열이 확인되었고, 손상부의 진전은 미미한 상태이다. 금회 정밀점검으로 접속부 포장파손이 1개소 추가 조사되었다.

【표 26.3.20】 교면포장 외관조사 결과

구분	망상균열 (m ² /개소)		접속부 망상균열 (m ² /개소)		접속부 포장파손 (m ² /개소)	
S1	245.00	1	—	—	—	—
S2	245.00	1	—	—	—	—
S3	245.00	1	—	—	—	—
S4	245.00	1	—	—	—	—
S5	245.00	1	140.00	1	0.08	1
합계	1,225.00	5	140.00	1	0.08	1

			
손상현황	• S1 망상균열 (7.0m×35.0m)	손상현황	• S3 망상균열 (7.0m×35.0m)
원 인	• 장기공용, 건조수축, 중차량 반복통행	원 인	• 장기공용, 건조수축, 중차량 반복통행
조치방안	• 표면처리	조치방안	• 표면처리
			
손상현황	• S4 망상균열 (7.0m×35.0m)	손상현황	• S5 망상균열 (7.0m×35.0m)
원 인	• 장기공용, 건조수축, 중차량 반복통행	원 인	• 장기공용, 건조수축, 중차량 반복통행
조치방안	• 표면처리	조치방안	• 표면처리
			
손상현황	• S5 접속부 망상균열 (7.0m×20.0m)	손상현황	• S5 접속부 포장파손 (0.1m×0.8m)
원 인	• 장기공용, 건조수축, 중차량 반복통행	원 인	• 장기공용, 중차량 반복통행
조치방안	• 표면처리	조치방안	• 단면보수

【사진 26.3.20】 교면포장 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 기존손상인 본선구간 전구간 망상균열, 접속부 망상균열이 확인되었고, 손상부의 진전은 미미한 상태이다. 금회 정밀점검으로 접속부 포장파손이 1개소 추가 조사되었다.

【표 26.3.21】 교면포장 기 점검 결과 비교

구분	손상 내용	단위	2021년 정밀안전점검		2023년 정밀안전점검		증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
교면포장	포장 망상균열	m ²	1,225.00	5	1,225.00	5	— —	변동없음
	접속부 망상균열	m ²	140.00	1	140.00	1	— —	변동없음
	접속부 포장파손	m ²	—	—	0.08	1	▲ 0.08	신규손상

4) 검토의견

- 교면포장에 발생된 망상균열의 경우 건조수축, 우수유입, 중차량 반복통행, 공용기간 증가 등의 복합적인 원인으로 인한 손상으로 판단되며, 손상의 진전 방지 및 차량의 주행성 확보를 위한 표면처리 등의 조치가 요망된다.
- 접속부 포장파손의 경우 중차량 반복통행, 공용기간 증가 등의 복합적인 원인으로 인한 손상으로 판단되며, 손상의 진전 방지 및 차량의 주행성 확보를 위한 단면보수 등의 조치가 요망된다.

자. 배수시설

1) 부재의 개요

- 창정교는 교량의 횡단구배 특성에 따라 교량의 좌측에 배수시설이 설치되어 있다.



【사진 26.3.21】 배수시설 전경

2) 현장조사 결과

- 배수시설에 대한 외관조사 결과, 기존손상인 배수구 막힘이 확인되었고, 금회 추가로 배수구 막힘에 대한 손상이 조사되었다. 그 외의 배수구 및 배수관 상태는 양호한 상태이다.

【표 26.3.22】 배수시설 외관조사 결과

구분	배수구 막힘 (m/개소)	
S1	1.00	1
S2	1.00	1
S3	1.00	1
S4	1.00	1
S5	—	—
합계	4.00	2

			
손상현황	• S1 배수구 막힘(1ea)	손상현황	• S2 배수구 막힘(1ea)
원 인	• 장기공용, 비산먼지퇴적	원 인	• 장기공용, 비산먼지퇴적
조치방안	• 청소	조치방안	• 청소

【사진 26.3.22】 배수시설 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 기존손상인 배수구 막힘이 확인되었고, 금회 추가로 배수구 막힘에 대한 손상이 조사되었다.

【표 26.3.23】 배수시설 기 점검 결과 비교

구분	손상 내용	단위	2021년 정밀안전점검		2023년 정밀안전점검		증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
배수시설	배수구 막힘	EA	2.00	2	4.00	4	▲ 2.00	신규손상

4) 검토의견

- 배수시설은 현재 전반적으로 양호한 상태이나, 일부구간에서 배수구 막힘이 조사되었다. 상기 손상은 공용기간 증가 및 비산물퇴적 등이 원인으로 주기적인 정비를 통한 유지관리가 필요하다.

차. 방호벽

1) 부재의 개요

- 차량의 차도이탈 방지, 사고시 완충작용 등의 기능을 하는 방호울타리는 철근콘크리트 구조로 설치되어있다. 또한, 방호벽 상단에 낙하물방지를 위한 낙하물방지망이 설치되어 있는 상태이다.



【사진 26.3.23】 방호벽 및 중앙분리대 전경

2) 현장조사 결과

- 방호벽에 대한 외관조사 결과, 기존손상인 국부적인 균열(0.3mm미만)이 확인되었고, 금회 추가 발생한 손상은 없는 것으로 조사되었다. 방호벽 상단에 설치된 낙하물방지망은 전반적으로 양호한 상태이다.

【표 26.3.24】 방호벽 및 중앙분리대 외관조사 결과

구분	균열(0.3mm미만) (m/개소)	
S1	4.00	4
S2	13.00	13
S3	14.50	12
S4	8.00	8
S5	14.00	14
합계	53.50	51

			
손상현황	• S1 방호벽 균열(0.2mm/1.0m)	손상현황	• S2 방호벽 균열(0.2mm/1.0m)
원 인	• 건조수축, 장기공용	원 인	• 건조수축, 장기공용
조치방안	• 표면처리	조치방안	• 표면처리
			
손상현황	• S2 중앙분리대 균열(0.2mm/1.0m)	손상현황	• S3 방호벽 균열(0.2mm/1.0m)
원 인	• 건조수축, 장기공용	원 인	• 건조수축, 장기공용
조치방안	• 표면처리	조치방안	• 표면처리
			
손상현황	• S3 방호벽 균열(0.2mm/1.0m)	손상현황	• S1 중앙분리대 상태양호
원 인	• 건조수축, 장기공용	원 인	—
조치방안	• 표면처리	조치방안	—

【사진 26.3.24】 방호벽 및 중앙분리대 외관조사 결과

3) 기 점검 결과 비교

- 기존손상인 국부적인 균열(0.3mm미만)이 확인되었고, 금회 추가 발생한 손상은 없는 것으로 조사되었다.

【표 26.3.25】 방호벽 및 중분대 기 점검 결과 비교

구분	손상 내용	단위	2021년 정밀안전점검		2023년 정밀안전점검		증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
방호벽	균열(0.3mm미만)	m	53.50	51	53.50	51	- -	변동없음


4) 검토의견

- 방호벽에 발생된 균열의 경우 건조수축 및 온도변화 등의 복합적인 원인에 의한 손상으로 추정된다. 손상부의 경우 균열 폭이 0.3mm미만이며 구조물의 내구성에 영향을 미칠만한 수준은 아니나, 손상의 진전 방지를 위한 표면처리 등의 조치를 취하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.

카. 교량 점검시설

1) 부재의 개요

- 창정교의 점검통로는 교량 상면 갓길을 이용하여 출입가능하며, A2에 철근콘크리트 계단이 설치되어 있다.

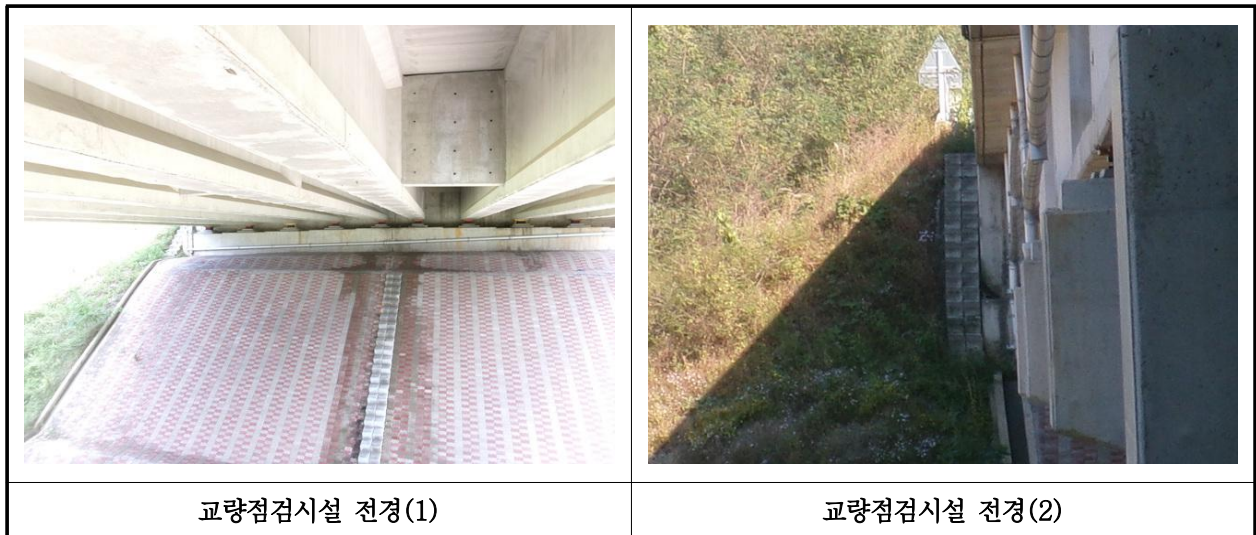

【사진 25.3.25】 교량 점검시설 전경

2) 현장조사 결과

- 교대에 설치된 점검통로 조사 시 점검발판, 콘크리트 상태 등을 중점적으로 조사하였으며, 전반적인 상태는 양호한 상태이나, 마감불량에 의한 철근노출이 1개소 조사되었다.

【표 25.3.26】 교량 점검시설 외관조사 결과

구분	마감불량(철근노출) (개소/개소)	
A2	1.00	1
합계	1.00	1

			
손상현황	• A2 상태양호	손상현황	• A2 마감불량(철근노출)
원 인	• -	원 인	• 마감불량
조치방안	• -	조치방안	• 주의관찰 후 조치

【사진 25.3.26】 교량 점검시설 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 금회 점검시 마감불량에 의한 철근노출이 1개소 조사되었다.

【표 25.3.27】 교량점검시설 기 점검 결과 비교

구분	손상 내용	단위	2021년 정밀안전점검		2023년 정밀안전점검		증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
교량 점검시설	마감불량(철근노출)	EA	-	-	1.00	1	▲ 1.00	신규손상

4) 검토의견

- 점검시설은 현재 전반적으로 양호한 상태로 확인되었으며, 마감불량에 의한 철근노출이 1개소 조사되었다. 상기 손상은 주의관찰을 실시하고 추후 손상의 진전시 정비를 실시하는 유지관리가 유리할 것으로 판단된다.

다. 공중이 이용하는 부위

공중이 이용하는 부위는 추락방지시설, 도로포장, 도로부 신축이음부, 환기구 등의 덮개가 있다.

1) 추락방지시설

공중이 이용하는 부위 중 추락방지시설은 “현장조사 결과 - 방호벽”에 기입된 사항으로 대체하였다.

2) 도로포장

공중이 이용하는 부위 중 도로포장은 “현장조사 결과 - 교면포장”에 기입된 사항으로 대체하였다.

3) 도로부 신축이음부

공중이 이용하는 부위 중 도로부 신축이음부는 “현장조사 결과 - 신축이음장치”에 기입된 사항으로 대체하였다.

4) 환기구 등의 덮개

공중이 이용하는 부위 중 환기구 등의 덮개는 미설치된 상태이다.

26.3.3 영천방향 외관조사 결과

가. 바닥판 하면

1) 부재의 개요

- 창정교는 총 5경간으로 이루어져 있으며, 연장은 L=175.0m 폭 11.7m(2차로)로 바닥판은 캔틸레버부의 경우 철근콘크리트로 시공되어있으며, 중앙부의 경우 Rib-Deck로 시공되어 있다.
- 바닥판 하면에 대한 현장조사는 교량점검차를 이용한 근접조사를 실시하였다.



【사진 26.3.27】 바닥판하면 전경

2) 현장조사 결과

- 바닥판하면에 대한 외관조사 결과, 기존손상인 캔틸레버 균열(0.3mm미만) 및 거푸집 미제거가 확인되었고, 금회 캔틸레버 균열이 추가 조사되었다. 중앙부의 데크플레이트 전반적으로 양호한 상태이다.

【표 26.3.28】 바닥판하면 현장조사 결과

구분	균열(0.3mm미만) (m/개소)		거푸집 미제거 (개소/개소)	
S1	—	—	—	—
S2	6.00	6	—	—
S3	5.00	5	—	—
S4	6.00	6	1.00	1
S5	—	—	—	—
합계	17.00	17	1.00	1

			
손상현황	• S2 켄틸레버부 균열(0.1mm/1.0m)	손상현황	• S2 켄틸레버부 균열(0.2mm/1.0m)
원 인	• 건조수축, 온도변화, 거푸집 조기탈거 등	원 인	• 건조수축, 온도변화, 거푸집 조기탈거 등
조치방안	• 표면처리	조치방안	• 표면처리
			
손상현황	• S2 켄틸레버부 균열(0.1mm/1.0m)	손상현황	• S3 켄틸레버부 균열(0.1mm/1.0m)
원 인	• 건조수축, 온도변화, 거푸집 조기탈거 등	원 인	• 건조수축, 온도변화, 거푸집 조기탈거 등
조치방안	• 표면처리	조치방안	• 표면처리
			
손상현황	• S4 거푸집 미제거 1EA	손상현황	• 데크플레이트 상태양호
원 인	• 공사후 정리미흡	원 인	—
조치방안	• 정비	조치방안	—

【사진 26.3.28】 바닥판하면 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 기존손상인 폭 0.3mm 미만 균열 및 거푸집 미제거가 확인되었고, 손상의 진전은 미미한 것으로 조사되었다. 금회 정밀조사로 인한 캔틸레버 균열이 일부 추가 조사되었다.

【표 26.3.29】 바닥판하면 기 점검 결과 비교

구분	손상 내용	단위	2021년 정밀안전점검		2023년 정밀안전점검		증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
바닥판하면	균열(0.3mm미만)	m	12.00	12	17.00	17	▲ 2.00	신규손상
	거푸집 미제거	EA	1.00	1	1.00	1	- -	변동없음

4) 검토의견

- 바닥판 하면의 일부구간에 발생한 균열의 경우 건조수축 및 온도변화, 콘크리트의 재료특성 등에 의한 비구조적 손상으로 판단되며, 손상의 진전 방지 및 구조물의 내구성 증진을 위한 표면처리 등의 조치를 취하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.
- 거푸집 미제거의 경우 시공미 마무리 미흡에 의한 손상으로 제거 등의 정비가 요구된다.

나. PSC Girder

1) 부재의 개요

- 바닥판으로부터 전달되는 상부하중을 지지하고 교량받침으로 하중을 전달하는 역할을 하는 PSC Girder는 5열로 시공되었으며, 근접육안조사를 위하여 교량점검차를 이용하여 외관조사를 실시하였다




【사진 26.3.29】 거더 전경

2) 현장조사 결과

- 거더에 대한 외관조사 결과, 기존손상인 인양홀 박락, 거더 박락이 확인되었고, 금회 인양홀 박락이 추가 조사되었다. 그 외의 손상은 없는 전반적으로 양호한 상태이다.

【표 26.3.30】 거더 외관조사 결과

구분	박락 (㎡/개소)		인양홀 박락, 파손 (㎡/개소)	
S1	0.01	1	0.28	7
S2	—	—	0.40	10
S3	—	—	0.60	15
S4	—	—	0.97	19
S5	—	—	0.10	7
합계	0.01	1	2.35	58

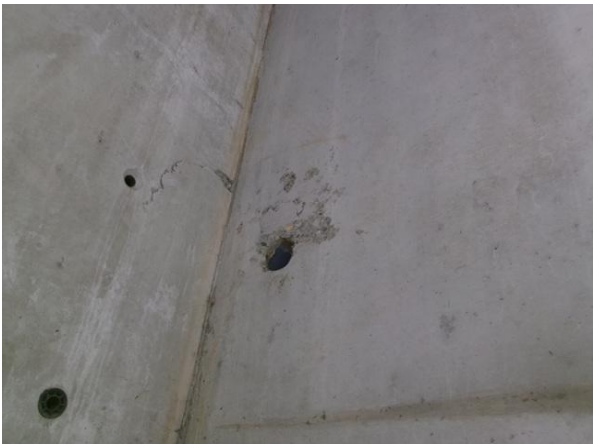			
손상현황	• S1-G2 인양홀 박락(0.2m×0.2m)	손상현황	• S1-G3 박락(0.1m×0.1m)
원 인	• 거더 거치시 외부충격	원 인	• 외부충격
조치방안	• 단면보수	조치방안	• 단면보수
			
손상현황	• S2-G2 인양홀 박락(0.2m×0.2m)	손상현황	• S3-G5 인양홀 박락(0.2m×0.2m)
원 인	• 거더 거치시 외부충격	원 인	• 거더 거치시 외부충격
조치방안	• 단면보수	조치방안	• 단면보수
			
손상현황	• S3-G5 인양홀 박락(0.2m×0.2m)	손상현황	• S4-G5 인양홀 박락(0.2m×0.2m)
원 인	• 거더 거치시 외부충격	원 인	• 거더 거치시 외부충격
조치방안	• 단면보수	조치방안	• 단면보수

【사진 26.3.30】 거더 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 기존손상인 인양홀 박락, 거더 박락은 손상의 진전이 없는 것으로 확인되었고, 금회 정밀조사로 인양홀 박락이 신규 조사되었다.

【표 26.3.31】 거더 기 점검 결과 비교

구분	손상 내용	단위	2021년 정밀안전점검		2023년 정밀안전점검		증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
거더	박락	m ²	0.01	1	0.01	1	- -	변동없음
	인양홀 박락, 파손	m ²	2.27	56	2.35	58	▲ 0.08	신규손상


4) 검토의견

- 거더에 발생한 인양홀 박락, 파손의 경우 거더 거치시 충격, 시공시 외부충격 등에 의한 손상으로 판단되며, 손상의 진전 방지를 위한 단면보수 등의 조치를 취하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.

다. 가로보(2차부재)

1) 부재의 개요

- 공용기간 중 주거더의 횡변형 방지와 하중 횡분배 역할을 하는 가로보는 콘크리트로 시공되어 있으며, 조사방법은 거더와 동일한 방법으로 교량점검차를 통한 근접조사를 실시하였다.

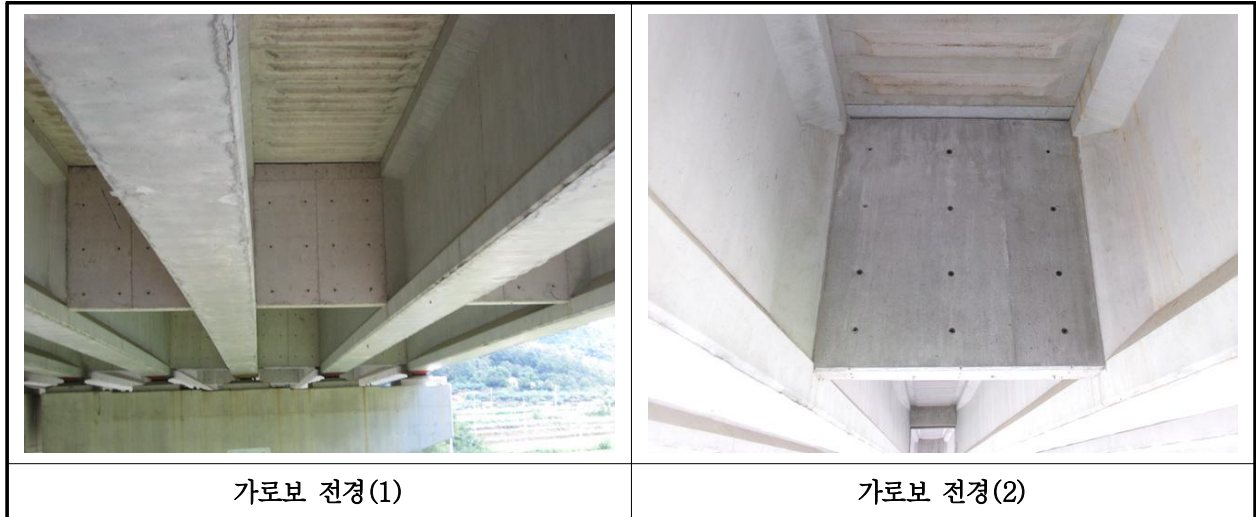




【사진 31.3.31】 가로보 전경

2) 현장조사 결과

- 가로보에 대한 외관조사 결과, 기존손상인 박리, 들뜸이 확인되었고, 금회 박리, 박락, 철근노출 등의 손상이 추가 발생된 것으로 조사되었다. 현재, 기능발휘에는 문제가 없는 상태이다.

【표 32.3.32】 가로보 현장조사 결과

구분	박리, 들뜸 (㎡/개소)		박락 및 철근노출 (㎡/개소)	
S1	0.65	3	0.25	1
S2	1.40	9	0.69	3
S3	—	—	—	—
S4	1.20	8	0.09	1
S5	—	—	—	—
합계	3.25	20	1.03	5

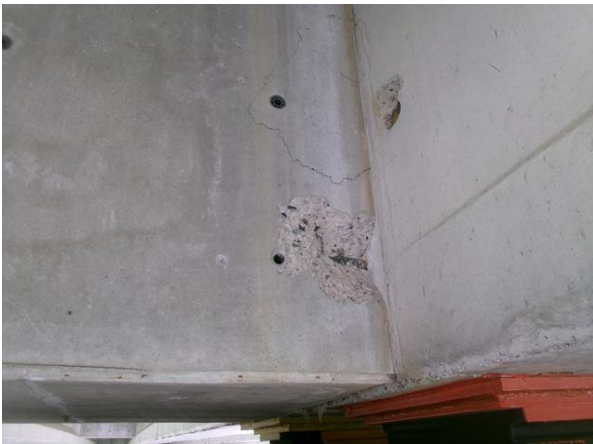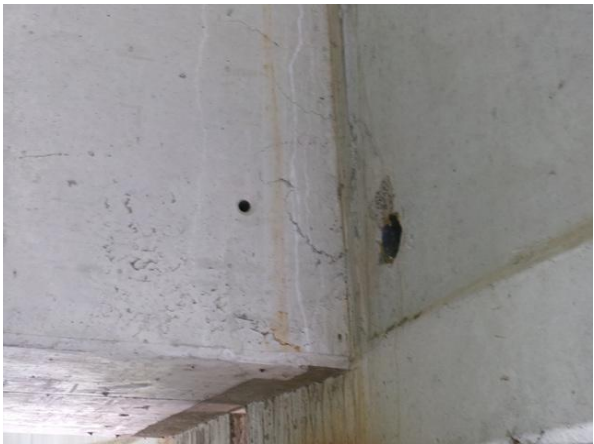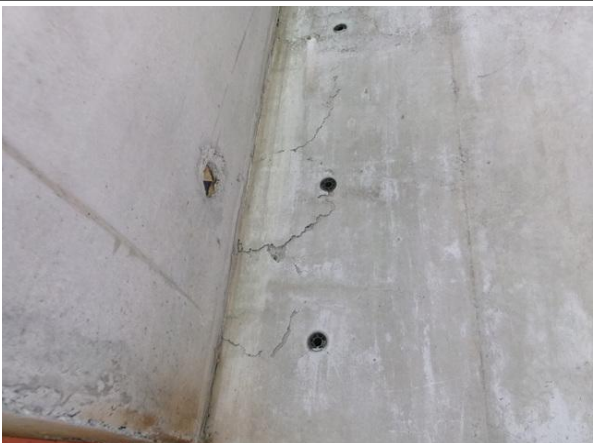			
손상현황	• S1-G1~2 박락, 철근노출(0.5m×0.5m)	손상현황	• S2-G1~2 박락, 철근노출(1.0m×0.5m)
원 인	• 시공미흡, 마감시 외부충격	원 인	• 시공미흡, 마감시 외부충격
조치방안	• 단면보수(방청)	조치방안	• 단면보수(방청)
			
손상현황	• S4-G1~2 박락, 철근노출(0.3m×0.3m)	손상현황	• S1-G4~5 박리(0.5m×0.5m)
원 인	• 시공미흡, 마감시 외부충격	원 인	• 시공미흡, 마감시 외부충격
조치방안	• 단면보수(방청)	조치방안	• 단면보수
			
손상현황	• S2-G3~4 들뜸(0.5m×0.6m)	손상현황	• S4-G2~3 박리(0.3m×0.5m)
원 인	• 시공미흡, 마감시 외부충격	원 인	• 시공미흡, 마감시 외부충격
조치방안	• 단면보수	조치방안	• 단면보수

【사진 26.3.30】 가로보 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 기존손상인 박리, 들뜸의 진전은 미미한 것으로 확인되었고, 금회 정밀조사로 인한 박락 및 철근노출 등의 손상이 추가 조사되었다.

【표 26.3.32】 가로보 기 점검 결과 비교

구분	손상 내용	단위	2021년 정밀안전점검		2023년 정밀안전점검		증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
가로보	박리, 들뜸	m ²	2.65	18	3.25	20	▲ 0.60	신규손상
	박락, 철근노출	m ²	—	—	1.03	5	▲ 1.03	신규손상


4) 검토의견

- 가로보에 발생한 박리 및 박락, 철근노출의 경우 시공미흡, 거푸집제거시 충격 등에 의한 손상으로 판단되며, 철근노출이 노출된 상태로 장기공용시 부식 등의 손상이 발생할 가능성이 있으므로 단면보수, 방청 등의 조치가 필요하다.

라. 교대

1) 부재의 개요

- 창정교의 교대는 역T형 2기로 시공되어있으며, 기초는 직접기초 및 말뚝기초로 시공되어있다. 교대에 대한 외관조사는 도보를 이용한 근접조사를 실시하였다.

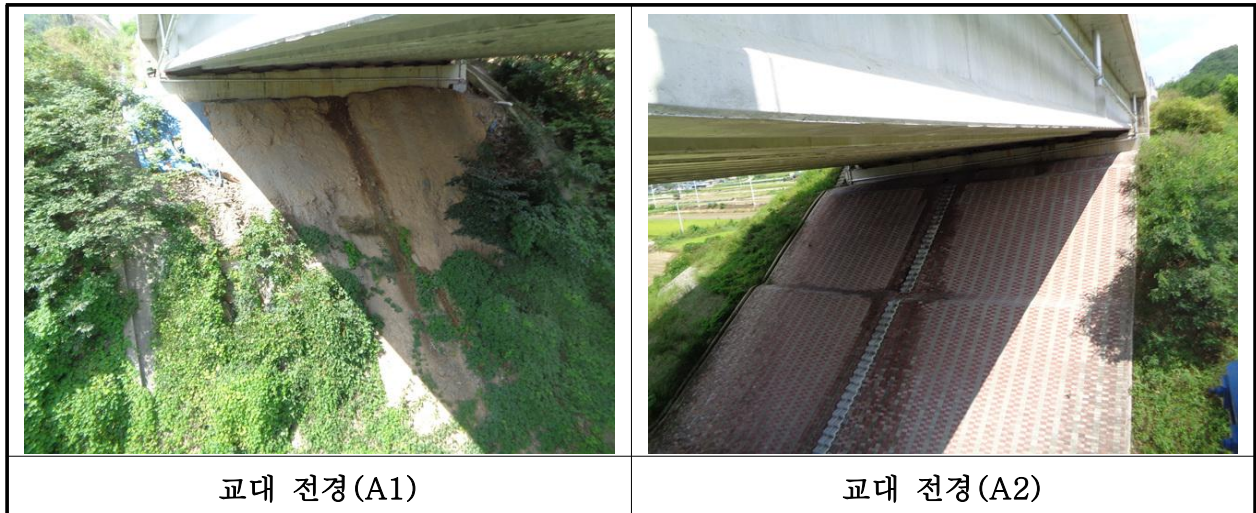

【사진 26.3.33】 교대 전경

2) 현장조사 결과

- 교대에 대한 외관조사 결과, 기존손상인 균열(폭 0.3mm미만) 및 파손, 박리, 이물질퇴적, 페콘크리트 퇴적, 법면 토사유실 등이 확인되었다. 그 외의 추가손상은 없는 것으로 조사되었다.

【표 26.3.34】 교대 외관조사 결과

구분	균열(0.3mm미만) (m/개소)		박리, 파손 (㎡/개소)		이물질 퇴적 (㎡/개소)		페콘크리트 퇴적 (㎡/개소)		법면 토사유실 (㎡/개소)	
A1	1.00	1	0.05	2	—	—	—	—	1.00	1
A2	—	—	—	—	4.00	1	1.00	1	—	—
합계	1.00	1	0.05	2	4.00	1	1.00	1	1.00	1

			
손상현황	• A1 법면유실	손상현황	• A1 법면유실
원 인	• 우수유입 등	원 인	• 우수유입 등
조치방안	• 주의관찰 후 조치	조치방안	• 주의관찰 후 조치
			
손상현황	• 2021년 정밀안전점검	손상현황	• 2021년 정밀안전점검
원 인	—	원 인	—
조치방안	—	조치방안	—
			
손상현황	• A1 균열(0.1mm/1.0m)	손상현황	• A1 파손(0.1m×0.1m)
원 인	• 건조수축, 온도변화, 거푸집 조기탈거 등	원 인	• 시공미흡, 마감시 외부충격
조치방안	• 표면처리	조치방안	• 단면보수

【사진 26.3.34】 교대 손상현황

			
손상현황	• A2 이물질퇴적(2.0m×2.0m)	손상현황	• A2 폐콘크리트퇴적(1.0m×1.0m)
원 인	• 우수유입, 장기공용 등	원 인	• 시공미흡, 마감미흡 등
조치방안	• 정비	조치방안	• 정비

【사진 26.3.34】 교대 손상현황(계속)

3) 기 점검 결과 비교

- 기존손상인 균열(폭 0.3mm미만) 및 파손, 박리, 이물질퇴적, 폐콘크리트 퇴적, 법면 토사유실 등이 확인되었고, 금회 신규 손상은 없는 것으로 조사되었다.

【표 26.3.35】 교대 기 점검 결과 비교

구분	손상 내용	단위	2021년 정밀안전점검		2023년 정밀안전점검		증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
교대	균열(0.3mm미만)	m	1.00	1	1.00	1	— —	변동없음
	박리, 파손	m ²	0.05	2	0.05	2	— —	변동없음
	이물질퇴적	m ²	4.00	1	4.00	1	— —	변동없음
	폐콘크리트 퇴적	m ²	1.00	1	1.00	1	— —	변동없음
	법면토사유실	EA	1.00	1	1.00	1	— —	변동없음


4) 검토의견

- 교대 벽체에 발생된 균열(0.3mm미만)의 경우 건조수축 및 온도변화에 의한 초기 손상으로 판단되며, 손상의 진전 방지 및 구조물의 내구성 증진을 위한 표면보수 등의 조치가 요망된다.
- 박리 및 파손의 경우 시공중 외부충격, 우수유입, 동결융해 등에 의한 손상으로 추정되며, 손상의 진전 방지를 위한 단면보수 등의 조치가 요망된다.
- 이물질퇴적 및 폐콘크리트 퇴적의 경우 구조물의 원활한 유지관리를 위한 정비가 필요하다.
- 법면에 발생된 토사유실의 경우 현재 임시보수를 실시한 상태이며, 기 손상부의 경우 주의관찰 후 손상의 진전 시 슛크리트 타설, 보호블럭 시공 등의 조치가 요망된다.

마. 교각

1) 부재의 개요

- 창정교의 교각은 T형교각 4기로 구성되어 있으며, 기초는 직접기초로 시공되어있다. 교각에 대한 외관조사는 도보조사, 교량점검차를 통한 근접조사를 실시하였다.

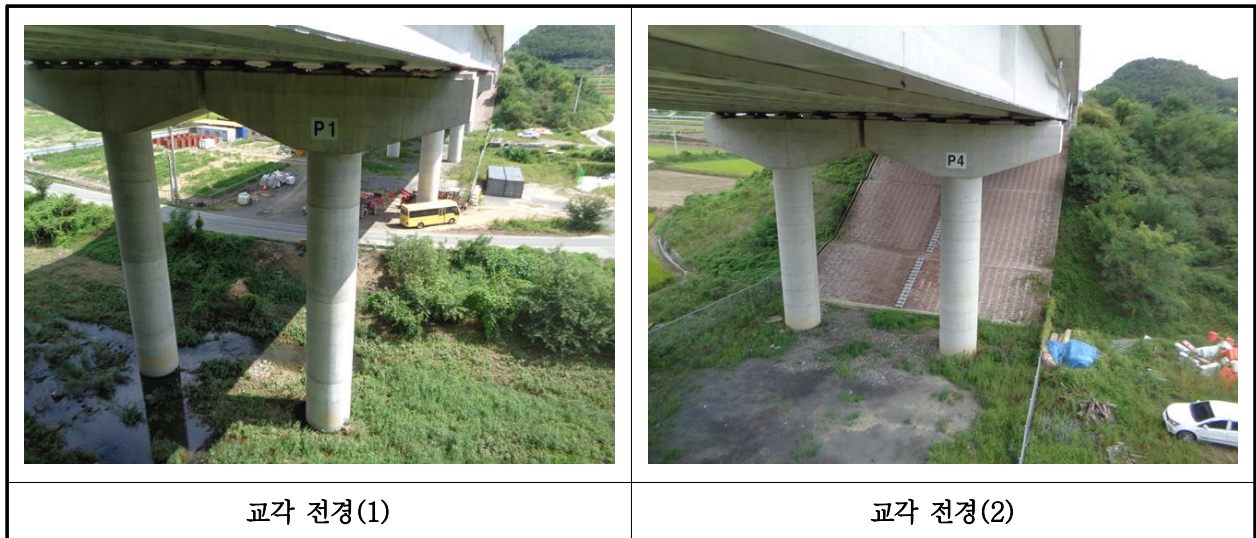

【사진 26.3.35】 교각 전경

2) 현장조사 결과



- 교각에 대한 외관조사 결과, 기존손상인 균열(0.3mm미만, 이상) 및 박리, 박락, 폐자재 적치가 확인되었고, 금회 추가손상은 없는 것으로 조사되었다.

【표 26.3.36】 교각 외관조사 결과

구분	균열(0.3mm미만) (m/개소)		균열(0.3mm이상) (m/개소)		박리, 박락 (㎡/개소)		폐자재 적치 (㎡/개소)	
P1	5.50	10	0.30	1	0.06	1	—	—
P2	4.50	9	—	—	0.10	1	—	—
P3	0.50	1	—	—	—	—	30.00	1
P4	—	—	—	—	—	—	—	—
합계	10.50	20	0.30	1	0.16	2	30.00	1

			
손상현황	• P1 코핑부 균열(0.3mm/0.3m)	손상현황	• P1 코핑부 박락(0.3m×0.2m)
원 인	• 건조수축, 온도변화, 거푸집 조기탈거 등	원 인	• 거푸집탈거시 충격, 외부충격
조치방안	• 주입보수	조치방안	• 단면보수
			
손상현황	• P2 코핑부 균열(0.2mm/0.5m)	손상현황	• P2 코핑부 박리(0.5m×0.2m)
원 인	• 건조수축, 온도변화, 거푸집 조기탈거 등	원 인	• 거푸집탈거시 충격, 다짐미흡
조치방안	• 표면처리	조치방안	• 단면보수
			
손상현황	• P3 코핑부 균열(0.2mm/0.5m)	손상현황	• P3 코핑부 폐자재 적치
원 인	• 건조수축, 온도변화, 거푸집 조기탈거 등	원 인	• 정비미흡
조치방안	• 표면처리	조치방안	• 정비

【사진 26.3.36】 교각 손상현황

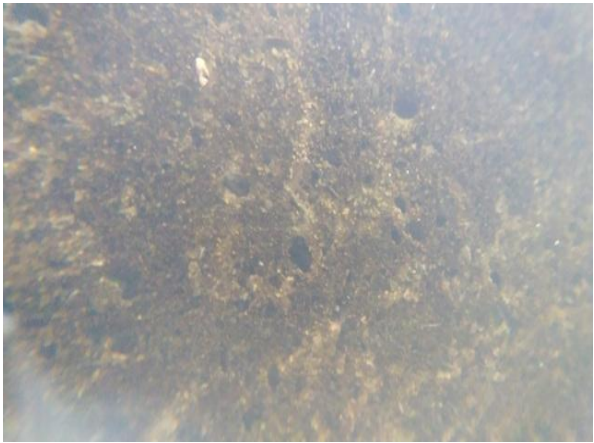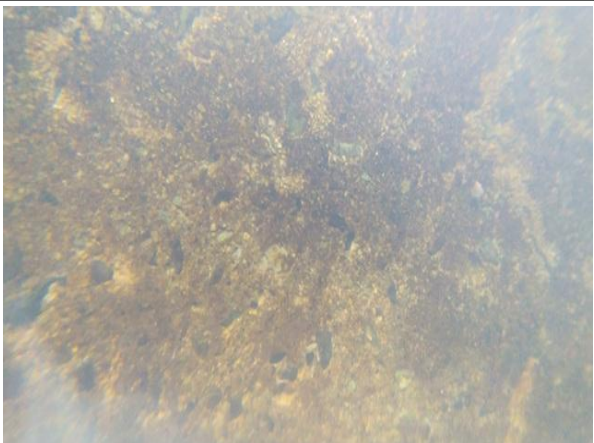			
손상현황	• P1 수중조사 전경	손상현황	• P1 수중조사 상태양호
원 인	—	원 인	—
조치방안	—	조치방안	—
			
손상현황	• P1 수중조사 상태양호	손상현황	• P1 수중조사 상태양호
원 인	—	원 인	—
조치방안	—	조치방안	—
			
손상현황	• P1 수중조사 상태양호	손상현황	• P1 수중조사 상태양호
원 인	—	원 인	—
조치방안	—	조치방안	—

【사진 26.3.36】 교각 손상현황(계속)

3) 기 점검 결과 비교

- 기존손상인 균열(0.3mm미만, 이상) 및 박리, 박락, 폐자재 적치가 확인되었고, 금회 추가손상은 없는 것으로 조사되었다.

【표 26.3.37】 교각 기 점검 결과 비교

구분	손상 내용	단위	2021년 정밀안전점검		2023년 정밀안전점검		증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
교각	균열(0.3mm미만)	m	10.50	20	10.50	20	- -	변동없음
	균열(0.3mm이상)	m	0.30	1	0.30	1	- -	변동없음
	박리, 박락	m ²	0.16	2	0.16	2	- -	변동없음
	폐자재 적치	m ²	30.00	1	30.00	1	- -	변동없음


4) 검토의견

- 교각에 발생한 균열의 경우 건조수축, 온도변화, 콘크리트의 재료특성 등에 의한 손상으로 추정되며, 손상의 진전 방지 및 구조물의 내구성 증진을 위한 표면처리, 주입보수 등의 조치가 요망된다.
- 박리 및 박락의 경우 시공중 외부충격, 우수유입, 동결융해 등에 의한 손상으로 판단되며, 손상의 진전 방지 및 구조물의 내구성 증진을 위한 단면보수 등의 조치를 취하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.
- 폐자재 적치의 경우 구조물의 원활한 유지관리를 위한 정비가 필요할 것으로 판단된다.
- 하자담보기간 완료 전 실시하는 수중조사 결과, 전반적으로 양호하며 기초는 하상에 매립되어 있는 상태이다.

바. 교량받침

1) 부재의 개요

- 창정교의 받침은 탄성고무받침으로 총 50기가 설치되어 있으며, 받침장치의 순번은 한국도로공사 집중점검세부시행 방법에 따라 번호를 부여하여 현장조사를 수행하였다.

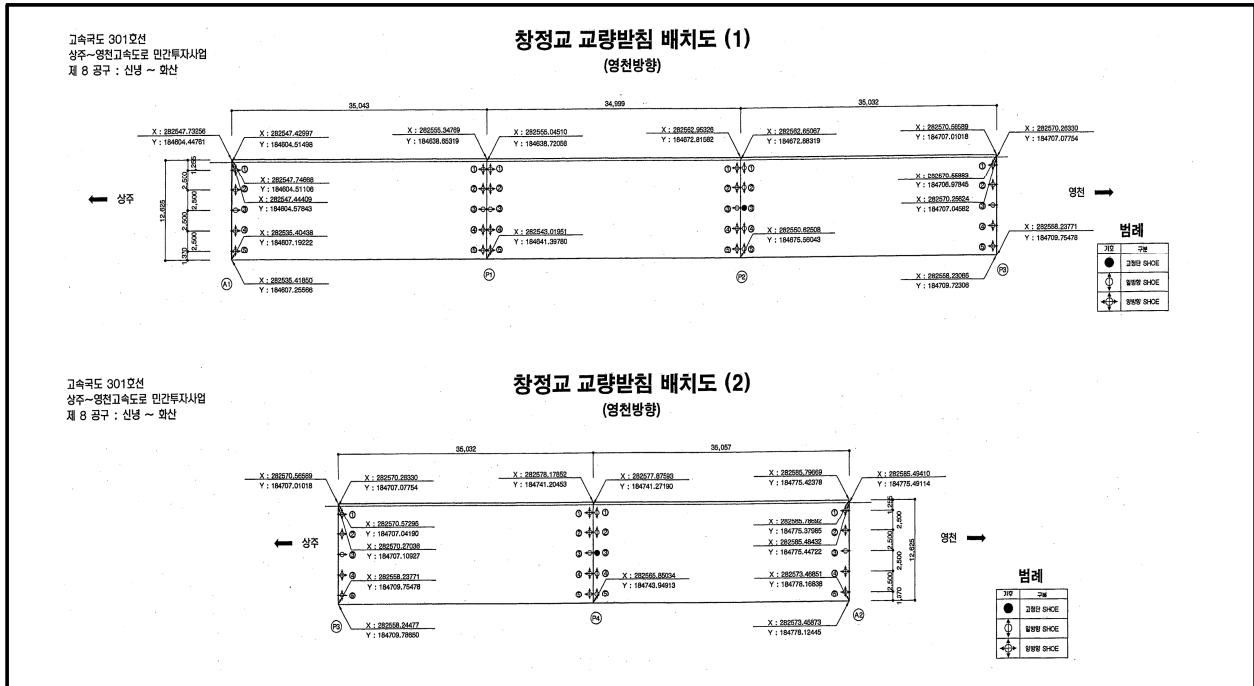

【그림 26.3.3】 교량받침 배치도



【사진 26.3.37】 교량받침 전경

2) 현장조사 결과

- 교량받침에 대한 외관조사 결과, 기존손상인 무수축물탈 균열 및 박락, 받침콘크리트 박락 및 파손, 재료분리, 본체 스톱퍼 간섭, 플레이트 부식 등의 손상이 확인되었으며, 추가 진전 및 2차 손상발생은 없는 것으로 조사되었다. 금회 추가손상은 없는 것으로 조사되었다.

【표 26.3.38】 교량받침 외관조사 결과

구분	무수축물탈 균열 (0.3mm미만) (m/개소)		무수축물탈 박락 (㎡/개소)		받침콘크리트 박락, 파손 (㎡/개소)		받침콘크리트 재료분리 (㎡/개소)	
A1	—	—	—	—	0.01	1	—	—
P1	—	—	0.01	1	0.04	1	—	—
P2	2.00	10	—	—	—	—	0.30	1
P3	—	—	—	—	—	—	—	—
P4	0.80	4	—	—	—	—	—	—
A2	0.70	7	—	—	—	—	—	—
합계	3.50	21	0.01	1	0.05	2	0.30	1

구분	스토퍼 간섭 (개소/개소)		플레이트 부식 (개소/개소)		거푸집 미제거 (개소/개소)	
A1	—	—	1.00	1	—	—
P1	—	—	—	—	—	—
P2	—	—	—	—	—	—
P3	1.00	1	10.00	10	—	—
P4	—	—	—	—	—	—
A2	—	—	—	—	5.00	5
합계	1.00	1	11.00	11	5.00	5

			
손상현황	• A1-Sh2 콘크리트 파손(0.1m×0.1m)	손상현황	• A1-Sh3 플레이트 부식
원 인	• 시공초기 다짐부족, 외부충격	원 인	• 장기공용, 습기흡착
조치방안	• 단면보수	조치방안	• 재도장

【사진 26.3.38】 교량받침 손상현황

손상현황 • P2-Sh4 몰탈 균열(0.1mm/0.2m)	손상현황 • P2-Sh5 몰탈 균열(0.1mm/0.2m)
원 인 • 건조수축, 온도변화	원 인 • 건조수축, 온도변화
조치방안 • 표면처리	조치방안 • 표면처리
손상현황 • P3-Sh3 스토퍼 간섭	손상현황 • P1-Sh1 콘크리트 박락(0.2m×0.2m)
원 인 • 장기공용	원 인 • 시공초기 다짐부족, 외부충격
조치방안 • 주의관찰	조치방안 • 단면보수
손상현황 • P1-Sh2 몰탈 박락(0.1m×0.1m)	손상현황 • P2-Sh1 콘크리트 재료분리(1.0m×0.3m)
원 인 • 외부충격	원 인 • 다짐부족
조치방안 • 단면보수	조치방안 • 단면보수

【사진 26.3.38】 교량받침 손상현황(계속)

3) 기 점검 결과 비교

- 기존손상인 무수축물탈 균열 및 박락, 받침콘크리트 박락 및 파손, 재료분리, 본체 스톱퍼 간섭, 플레이트 부식 등의 손상이 확인되었으며, 추가 진전 및 2차 손상발생은 없는 것으로 조사되었다. 금회 추가손상은 없는 것으로 조사되었다.

【표 26.3.39】 교량받침 기 점검 결과 비교


구분	손상 내용	단위	2021년 정밀안전점검		2023년 정밀안전점검		증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
교량 받침	무수축물탈 균열(0.3mm미만)	m	3.50	21	3.50	21	- -	변동없음
	무수축물탈 박락	m ²	0.01	1	0.01	1	- -	변동없음
	받침콘크리트 박락, 파손	m ²	0.05	2	0.05	2	- -	변동없음
	받침콘크리트 재료분리	m ²	0.30	1	0.30	1	- -	변동없음
	스톱퍼 간섭	EA	1.00	1	1.00	1	- -	변동없음
	플레이트 부식	EA	11.00	11	11.00	11	- -	변동없음
	거푸집 미제거	EA	5.00	5	5.00	5	- -	변동없음

4) 검토의견


- 교량받침의 무수축물탈에 발생한 균열의 경우 건조수축 및 온도변화에 의한 손상으로 판단되며, 교량받침의 거동에 영향을 미칠만한 손상은 아니나, 손상의 진전 방지를 위한 표면처리 등의 조치를 취하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.
- 받침 몰탈 및 콘크리트에 발생한 박락, 파손, 재료분리의 경우 시공중 외부충격, 동결융해, 시공초기 다짐부족 등에 의한 손상으로 추정되며, 현재 손상정도는 경미하나 손상의 진전 방지를 위한 단면보수 등의 조치가 요망된다.
- 스톱퍼 간섭의 경우 교량받침의 횡방향 거동에 의한 손상으로 판단되며, 현재 스톱퍼 파손 및 주변부재 손상은 발생되지 않은 상태이다. 기 손상부의 경우 추후 주기적인 점검을 통한 주의관찰 후 손상의 진전 및 주변부재 손상 발생 시 프리셋팅 등의 조치를 취하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.
- 교량받침의 플레이트 부식의 경우 공용기간 증가, 습기흡착 등에 의한 손상으로 손상의 진전 방지를 위한 재도장 등의 조치가 요망되며, 거푸집 미제거의 경우 교량받침의 원활한 유지관리를 위한 거푸집 제거 등의 정비가 필요하다.

5) 연단거리 검토

- 교대 및 교각의 교좌면은 상부구조로부터 집중하중을 받는 부위이고, 지진시에는 큰 수평력이 작용하는 곳이다. 연단거리가 짧으면 고정단에서는 콘크리트 구체 또는 교량받침이 파손될 수 있고, 가동단에서는 최악의 경우 받침이 벗어나 거더가 낙하할 수도 있다.
- 상부구조의 길이에 따라 ‘도로교설계기준(2009, 국토교통부)’에서는 최소값을 규정하고 있다.

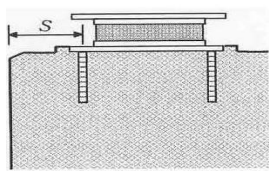

(a) 고무받침

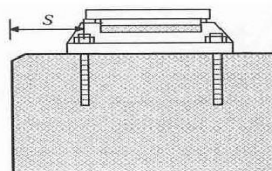

(b) 강재받침

- 거더의 경간길이 100m 이하
: $S(\text{mm}) = 200 + 5L$
 - 거더의 경간길이 100m 이상
: $S(\text{mm}) = 300 + 4L$
- 여기서, L은 경간길이(m)

【그림 27.3.4】 도로교설계기준 연단거리 산출방법



받침장치 연단거리 측정(1)

받침장치 연단거리 측정(2)

【사진 26.3.39】 교량받침장치 연단거리측정

① 연단거리 산출

- 거더 경간길이(L=35.0m) : $200 + 5 \times 35 = 375(\text{mm})$


【표 26.3.40】 연단거리 측정 결과

구 분	계산 연단거리 (mm)	실측 연단거리(mm)					검토 결과
		Sh1	Sh2	Sh3	Sh4	Sh5	
A1	375	670	650	660	660	670	O.K
P1	A1측	375	580	580	570	590	O.K
	A2측	375	620	640	630	630	O.K
P2	A1측	375	570	590	570	580	O.K
	A2측	375	870	860	880	870	O.K
P3	A1측	375	500	510	510	550	O.K
	A2측	375	580	570	550	520	O.K
P4	A1측	375	590	580	590	570	O.K
	A2측	375	830	850	860	850	O.K
A2	375	700	700	710	720	710	O.K

② 연단거리 검토의견

- 연단거리 측정 결과, 전 개소 모두 실측 연단거리가 계산 연단거리를 상회하고 있는 것으로 측정되어 설계기준을 만족하고 있는 것으로 검토되었다.

6) 교량받침 신축거동상태 검토

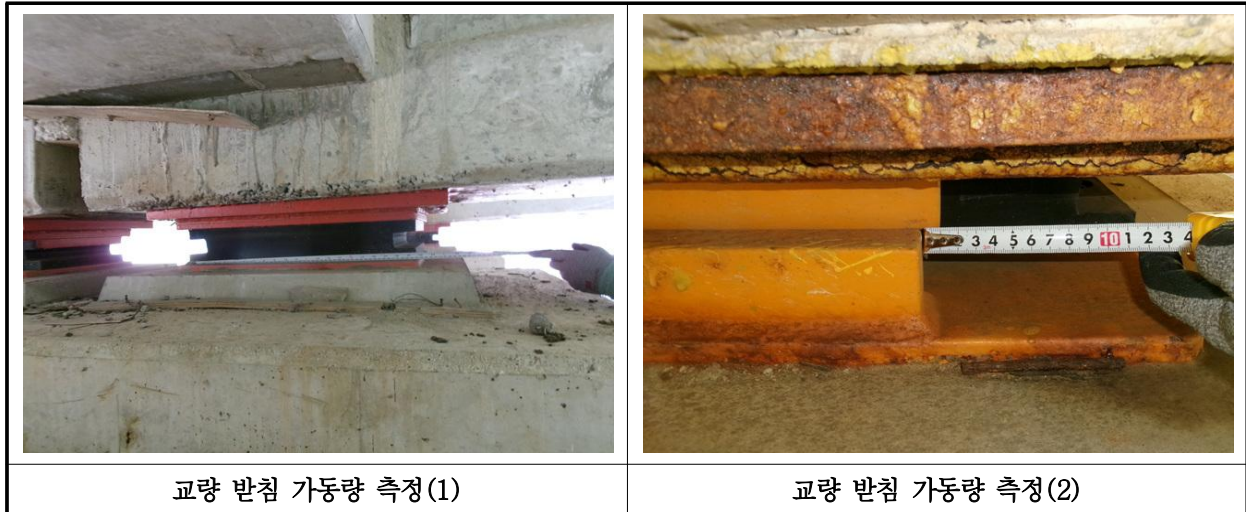

교량 받침 가동량 측정(1)

교량 받침 가동량 측정(2)

【사진 26.3.40】 교량받침 이동량 측정

① 설계기준온도(−5℃ ~ 35℃(보통지방))에 따른 여유량 검토

【표 26.3.41】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 산정

구 분	온도변화 (ΔT , °C)		선팽창 계수 (α)	신축거더길이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		비고
	동절기	하절기			동절기	하절기	
A1	30.5	9.5	0.00001	70.0	21.4	6.7	
P1	30.5	9.5	0.00001	35.0	10.7	3.3	
P2	고정단						
P3(A1)	30.5	9.5	0.00001	35.0	10.7	3.3	
P3(A2)	30.5	9.5	0.00001	35.0	10.7	3.3	
P4	고정단						
A2	30.5	9.5	0.00001	35.0	10.7	3.3	
1) 조사당시 온도 : 25.5℃(조사일 : 2023년 9월 18일, 평균온도, 영천)							
2) 검토온도 : −5℃ ~ 35℃(보통지방)							

【표 26.3.42】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과

위치		이동량	측정 가동여유량		계산 가동 이동량		허용변위 (mm)
			수축	신장	최대수축	최대신장	
A1	SH1	5	72	62	21.4	6.7	±67
	SH2	5	72	62			±67
	SH3	5	72	62			±67
	SH4	5	72	62			±67
	SH5	5	72	62			±67
P1	SH1	0	25	25	10.7	3.3	±25
	SH2	0	25	25			±25
	SH3	0	25	25			±25
	SH4	0	25	25			±25
	SH5	0	25	25			±25
	SH6	0	25	25			±25
	SH7	0	25	25			±25
	SH8	0	25	25			±25
	SH9	0	25	25			±25
	SH10	0	25	25			±25
P2	고정단						
P3(A1)	SH1	-10	15	35	10.7	3.3	±25
	SH2	-10	15	35			±25
	SH3	-10	15	35			±25
	SH4	-10	15	35			±25
	SH5	-10	15	35			±25
P3(A2)	SH6	-5	20	30	10.7	3.3	±25
	SH7	-5	20	30			±25
	SH8	-5	20	30			±25
	SH9	-5	20	30			±25
	SH10	-5	20	30			±25
P4	고정단						
A2	SH1	0	67	67	10.7	3.3	±67
	SH2	0	67	67			±67
	SH3	0	67	67			±67
	SH4	0	67	67			±67
	SH5	0	67	67			±67
주) 판정 : 계산 가동 이동량 ≤ 측정 가동여유량 ⇒ O.K 허용변위 = 유효고무두께의 70%							

② 교량받침 이동량 검토의견

- 계산여유량과 실측여유량의 비교·검토결과 가동여유량이 충분한 것으로 조사되었으며, 교량 받침의 이탈 가능성은 없는 상태로 판단된다.

사. 신축이음장치

1) 부재의 개요

- 본 교량의 신축이음장치는 A1, P3에 핑거조인트, A2에 모노셀 조인트로 시공된 상태이다. 신축이음에 대한 외관조사는 도보를 통해 근접조사를 실시하였다.




【사진 26.3.41】 신축이음장치 전경

2) 현장조사 결과

- 신축이음에 대한 외관조사 결과, 기존손상인 후타재 균열 및 파손, 재료분리, 본체 이물질 퇴적이 확인되었고, 금회 후타재 균열이 일부 추가 조사되었다. 신축이음의 가동상태는 양호한 상태이다.

【표 26.3.43】 신축이음장치 외관조사 결과

구분	후타재 균열 (m/개소)		후타재 파손 (㎡/개소)		후타재 재료분리 (㎡/개소)		이물질 퇴적 (m/개소)	
A1 (EXP J1)	—	—	0.60	1	—	—	—	—
P3 (EXP J2)	3.30	11	—	—	3.00	2	—	—
A2 (EXP J3)	8.00	16	—	—	—	—	3.00	1
합계	11.30	27	0.60	1	3.00	2	3.00	1

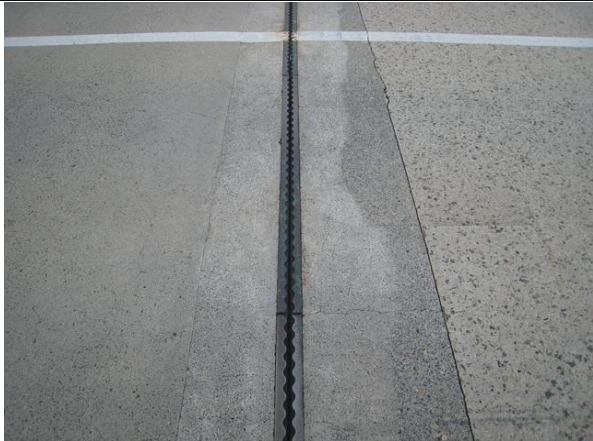			
손상현황	• A1 후타재 파손(0.2m×3.0m)	손상현황	• P3 후타재 균열(0.2mm/0.3m)
원 인	• 장기공용, 차량운하중, 열화	원 인	• 장기공용, 열화, 건조수축
조치방안	• 단면보수	조치방안	• 표면처리
			
손상현황	• P3 후타재 재료분리(0.5m×3.0m)	손상현황	• A2 후타재 균열(0.2mm/0.5m)
원 인	• 장기공용, 차량운하중, 열화	원 인	• 장기공용, 열화, 건조수축
조치방안	• 단면보수	조치방안	• 표면처리

【사진 26.3.42】 신축이음장치 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 기존손상인 후타재 균열 및 파손, 재료분리, 본체 이물질 퇴적이 확인되었고, 금회 후타재 균열이 일부 추가 조사되었다.

【표 26.3.44】 신축이음 기 점검 결과 비교

구분	손상 내용	단위	2021년 정밀안전점검		2023년 정밀안전점검		증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
신축이음	후타재 균열	m	8.00	16	11.30	27	▲ 3.30	신규손상
	후타재 파손	m ²	0.12	5	0.60	1	▲ 0.48	신규손상
	후타재 재료분리	m ²	3.00	2	3.00	2	— —	변동없음
	이물질퇴적	m	3.00	1	3.00	1	— —	변동없음

4) 검토의견

- 신축이음장치에 발생된 후타재 균열의 경우 건조수축, 온도변화 등에 의한 손상으로 판단되며, 손상의 진전 방지를 위한 표면처리 등의 조치가 요망된다.
- 후타재 파손, 재료분리의 경우 공용기간 증가, 중차량 반복 통행, 다짐부족, 열화 등에 의한 손상으로 추정되며, 손상의 진전 방지 및 구조물의 내구성 증진을 위한 단면보수 등의 조치를 취하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.
- 본체 이물질 퇴적의 경우 공용기간 증가, 통행차량으로 인한 비산먼지 등에 의해 발생한 손상으로 신축이음장치의 원활한 거동을 위한 정비가 요망된다. 또한 손상의 재발생 방지를 위한 관리주체의 주기적인 정비가 필요할 것으로 판단된다.

5) 신축이음 거동상태 검토

① 설계기준온도(−5℃ ~ 35℃(보통지방))에 따른 여유량 검토

구분	계산방법				비고																			
이론 신축량	- 온도변화에 의한 이동량 $\Delta l_t = \Delta T \cdot \alpha \cdot L$ - 여기서, Δl_t : 온도변화에 의한 이동량 ΔT : 온도변화 범위(기상청 자료참조) α (강재): 1.2×10^{-5}, α (콘크리트): 1.0×10^{-5} L : 신축보의 길이(mm)																							
소요 신축량	- 소요 가동량 산정 - 조사일 : 2023. 9. 18. 기온 적용: 25.5℃(일평균) ΔT(신장시) : 35℃-25.5℃ = 9.5℃ ΔT(수축시) : -5℃-(25.5℃) = 30.5℃ Δl_t(최소필요유간) : $\Delta T \times \alpha \times L$ - 형식별 온도변화범위(℃)																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">교량형식</th> <th>보통지방</th> <th>한랭지방</th> <th>선팽창계수 α (/℃)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">강교</td> <td>상로교</td> <td>-10~+40</td> <td>-20~+40</td> <td>1.2×10^{-5}</td> </tr> <tr> <td>하로교, 강바닥판교</td> <td>-10~+50</td> <td>-20~+40</td> <td>1.2×10^{-5}</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RC, PSC교</td> <td>-5~+35</td> <td>-15~+35</td> <td>1.0×10^{-5}</td> </tr> </tbody> </table>				교량형식		보통지방	한랭지방	선팽창계수 α (/℃)	강교	상로교	-10~+40	-20~+40	1.2×10^{-5}	하로교, 강바닥판교	-10~+50	-20~+40	1.2×10^{-5}	RC, PSC교		-5~+35	-15~+35	1.0×10^{-5}	
	교량형식		보통지방	한랭지방	선팽창계수 α (/℃)																			
	강교	상로교	-10~+40	-20~+40	1.2×10^{-5}																			
하로교, 강바닥판교		-10~+50	-20~+40	1.2×10^{-5}																				
RC, PSC교		-5~+35	-15~+35	1.0×10^{-5}																				

【사진 26.3.43】 신축이음 유간 측정방법

【표 26.3.45】 신축이음 신축이동량 산정

구 분	온도변화 (ΔT , °C)		선팅창 계수 (α)	신축거더 길이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		신축이음 실측유간 (mm)	바닥판 실측유간 (mm)	거더 실측유간 (mm)	비고
	동절기	하절기			동절기	하절기				
A1	30.5	9.5	0.00001	70.0	21.4	6.7	30.0	70.0	150.0	
P3	30.5	9.5	0.00001	70.0	21.4	6.7	28.0	65.0	184.0	
A2	30.5	9.5	0.00001	35.0	10.7	3.3	22.0	50.0	140.0	
1) 조사당시 온도 : 25.5°C (조사일 : 2023년 9월 18일, 평균온도, 영천) 2) 검토온도 : -5°C ~ 35°C (보통지방)										

【표 26.3.46】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동여유량 검토결과

구 분	계산 이동량(mm)		점검당시 실측유간(mm) ③	허용량(mm)	신축 여유량(mm)		검토 결과
	최대 수축시 ①	최대 신장시 ②			최대 수축시 (①+③)	최대 신장시 (③-②)	
A1	21.4	6.7	30.0	80.0	51.4	23.3	O.K
P3	21.4	6.7	28.0	80.0	49.4	21.3	O.K
A2	10.7	3.3	22.0	40.0	32.7	18.7	O.K
주) 판정 : $0.0\text{mm} \leq \text{신축 여유량} \leq \text{허용량} \Rightarrow \text{O.K}$							

6) 신축거동상태 검토의견

- 신축이음장치에 대한 실측유간은 바닥판, 거더, 신축이음 유간 중 여유량이 가장 작은 신축이음 유간으로 검토하였고, 검토온도에 대한 충분한 여유량을 확보하고 있는 것으로 평가되었다.

아. 교면포장

1) 부재의 개요

- 창정교의 바닥판 상면에 위치하여 차량에서 발생하는 진동을 흡수·분산시키고, 외부의 불리한 환경조건에 대해서 바닥판을 보호하는 역할을 하는 교면포장은 콘크리트 포장으로 되어있다.




【사진 26.3.44】 교면포장 전경

2) 현장조사 결과

- 교면포장에 대한 외관조사 결과, 기존손상인 본선구간 전구간 망상균열, 박리가 확인되었고, 손상부의 진전은 미미한 상태이다. 금회 정밀점검으로 포장박리가 1개소 추가 조사되었다.

【표 26.3.47】 교면포장 외관조사 결과

구분	망상균열 (m ² /개소)		박리 (m ² /개소)	
S1	175.00	1	17.50	1
S2	175.00	1	1.00	1
S3	175.00	1	1.50	1
S4	175.00	1	—	—
S5	210.00	2	—	—
합계	910.00	6	20.00	3

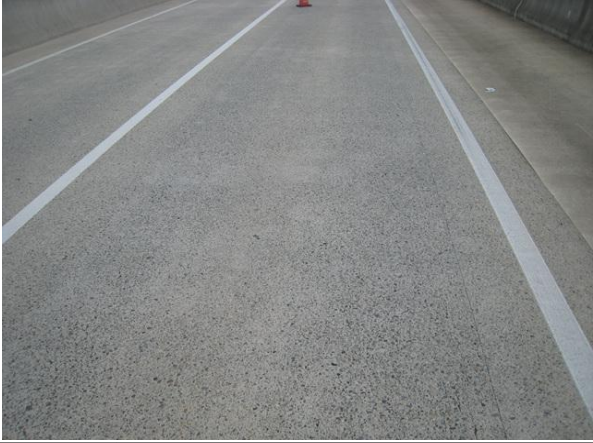			
손상현황	• S1 박리 (0.5m×35.0m)	손상현황	• S1 망상균열 (5.0m×35.0m)
원 인	• 장기공용, 우수유입	원 인	• 장기공용, 건조수축, 중차량 반복통행
조치방안	• 표면처리	조치방안	• 표면처리
			
손상현황	• S2 망상균열 (5.0m×35.0m)	손상현황	• S3 박리 (3.0m×0.5m)
원 인	• 장기공용, 건조수축, 중차량 반복통행	원 인	• 장기공용, 우수유입
조치방안	• 표면처리	조치방안	• 표면처리
			
손상현황	• S4 망상균열 (5.0m×35.0m)	손상현황	• S5 망상균열 (5.0m×35.0m)
원 인	• 장기공용, 건조수축, 중차량 반복통행	원 인	• 장기공용, 건조수축, 중차량 반복통행
조치방안	• 표면처리	조치방안	• 표면처리

【사진 26.3.45】 교면포장 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 기존손상인 본선구간 전구간 망상균열, 박리가 확인되었고, 손상부의 진전은 미미한 상태이다. 금회 정밀점검으로 포장박리가 1개소 추가 조사되었다.

【표 26.3.48】 교면포장 기 점검 결과 비교

구분	손상 내용	단위	2021년 정밀안전점검		2023년 정밀안전점검		증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
교면포장	포장 망상균열	m ²	910.00	6	910.00	6	- -	변동없음
	박리	m ²	4.00	3	20.00	3	▲ 16.00	신규손상

4) 검토의견

- 교면포장에 발생된 망상균열의 경우 건조수축, 온도변화, 중차량 반복통행 등의 복합적인 원인에 의해 발생된 손상으로 추정되며, 손상의 진전 방지 및 차량의 주행성 확보를 위한 표면처리 등의 조치가 필요할 것으로 판단된다.
- 갓길측에 발생된 박리의 경우 장기공용, 우수유입, 동결융해 등에 의한 손상으로 추정되며, 손상의 진전 방지를 위한 표면처리 등의 조치가 필요할 것으로 판단된다.

자. 배수시설

1) 부재의 개요

- 창정교는 교량의 횡단구배 특성에 따라 교량의 우측에 배수시설이 설치되어 있다.



【사진 26.3.46】 배수시설 전경

2) 현장조사 결과

- 배수시설에 대한 외관조사 결과, 손상이 없는 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

【표 26.3.49】 배수시설 외관조사 결과

구분	상태양호	
S1	—	—
S2	—	—
S3	—	—
S4	—	—
S5	—	—
합계	—	—

			
손상현황	• 배수관 상태양호	손상현황	• 배수구 상태양호
원 인	—	원 인	—
조치방안	—	조치방안	—

【사진 26.3.47】 배수시설 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 손상이 없는 양호한 상태인 것으로 조사되었다.

【표 26.3.50】 배수시설 기 점검 결과 비교

구분	손상 내용	단위	2021년 정밀안전점검		2023년 정밀안전점검		증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
배수시설	상태양호	—	—	—	—	—	— —	변동없음

4) 검토의견

- 배수구는 현재 양호한 상태이며, 공용기간 경과 및 추량통행에 의한 비산물퇴적 등의 원인으로 이물질퇴적, 그로인한 체수, 배수관 부식 등의 손상이 발생할 수 있으므로, 주기적인 정비를 통한 유지관리가 필요하다.

차. 방호벽

1) 부재의 개요

- 차량의 차도이탈 방지, 사고시 완충작용 등의 기능을 하는 방호울타리는 철근콘크리트 구조로 설치되어있다. 또한, 방호벽 상단에 방음벽이 설치되어 있는 상태이다.



【사진 26.3.48】 방호벽 및 중앙분리대 전경

2) 현장조사 결과

- 방호벽에 대한 외관조사 결과, 기존손상인 균열(0.3mm미만) 및 굽힘이 확인되었고, 금회 추가 발생한 손상은 없는 것으로 조사되었다. 방호벽 상단에 설치된 방음벽은 전반적으로 양호한 상태이다.

【표 26.3.51】 방호벽 및 중앙분리대 외관조사 결과

구분	균열(0.3mm미만) (m/개소)		굽힘 (m ² /개소)	
S1	1.00	1	—	—
S2	6.00	6	—	—
S3	5.00	5	—	—
S4	6.50	7	—	—
S5	7.00	7	0.10	1
합계	25.50	26	0.10	1

			
손상현황	• S1 방호벽 균열(0.2mm/1.0m)	손상현황	• S3 중앙분리대 균열(0.2mm/1.0m)
원 인	• 건조수축, 장기공용	원 인	• 건조수축, 장기공용
조치방안	• 표면처리	조치방안	• 표면처리
			
손상현황	• S2 방호벽 균열(0.2mm/1.0m)	손상현황	• S4 방호벽 균열(0.2mm/1.0m)
원 인	• 건조수축, 장기공용	원 인	• 건조수축, 장기공용
조치방안	• 표면처리	조치방안	• 표면처리
			
손상현황	• S4 중앙분리대 균열(0.2mm/1.0m)	손상현황	• S5 중앙분리대 균열(0.1m×1.0m)
원 인	• 건조수축, 장기공용	원 인	• 외부충격
조치방안	• 표면처리	조치방안	• 주의관찰

【사진 26.3.49】 방호벽 및 중앙분리대 외관조사 결과

3) 기 점검 결과 비교

- 기존손상인 균열(0.3mm미만) 및 굽힘이 확인되었고, 금회 추가 발생한 손상은 없는 것으로 조사되었다.

【표 26.3.52】 방호벽 및 중분대 기 점검 결과 비교

구분	손상 내용	단위	2021년 정밀안전점검		2023년 정밀안전점검		증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
방호벽	균열(0.3mm미만)	m	25.50	26	25.50	26	- -	변동없음
	굽힘	m ²	0.10	1	0.10	1	- -	변동없음

4) 검토의견

- 방호벽에 발생한 균열(0.3mm미만)의 경우 주로 방음벽설치를 위한 앵커볼트 삽입부에서 발생되었으며, 이는 볼트 삽입부의 응력발생에 의한 손상으로 추정된다. 기 손상부의 경우 손상의 진전 방지를 위한 표면처리 등의 조치를 취하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.
- 굽힘의 경우 외부 충격에 의한 손상으로 현재 손상정도가 경미하며 구조물의 내구성에 영향을 미칠만한 수준은 아니므로 주의관찰 하여도 무방하다.

카. 교량 점검시설

1) 부재의 개요

- 창정교의 점검시설은 없는 상태이다.

타. 공중이 이용하는 부위

공중이 이용하는 부위는 추락방지시설, 도로포장, 도로부 신축이음부, 환기구 등의 덮개가 있다.

1) 추락방지시설

공중이 이용하는 부위 중 추락방지시설은 “현장조사 결과 - 방호벽”에 기입된 사항으로 대체하였다.

2) 도로포장

공중이 이용하는 부위 중 도로포장은 “현장조사 결과 - 교면포장”에 기입된 사항으로 대체하였다.

3) 도로부 신축이음부

공중이 이용하는 부위 중 도로부 신축이음부는 “현장조사 결과 - 신축이음장치”에 기입된 사항으로 대체하였다.

4) 환기구 등의 덮개

공중이 이용하는 부위 중 환기구 등의 덮개는 미설치된 상태이다.

26.3.4 외관조사 총괄표

【표 26.3.53】 상주방향 손상내용 총괄표

구분	손상 내용	단위	물량	개소	비고
바닥판하면	균열(0.3mm미만)	m	23.00	23	
	거푸집 미제거	EA	1.00	1	
거더	인양홀 박락	m ²	4.00	100	
	파손	m ²	0.02	1	
가로보	박리	m ²	6.40	24	
	박락, 철근노출	m ²	1.09	5	
	백태	m ²	0.45	2	
교대	균열(0.3mm미만)	m	2.00	1	
	법면 토사유실	m ²	1.00	1	
교각	균열(0.3mm미만)	m	4.00	4	
	망상균열	m ²	20.00	2	
	폐자재 적치	EA	1.00	1	
	누수흔적	m ²	5.50	5	
교량받침	무수축몰탈 균열(0.3mm미만)	m	4.80	280	
	받침콘크리트 균열(0.3mm미만)	m	0.50	2	
	무수축몰탈 파손	m ²	0.01	1	
	받침콘크리트 철근노출	m ²	0.01	1	
	받침콘크리트 들뜸	m ²	0.04	1	
	스토퍼 간섭	EA	5.00	5	
	플레이트 부식	EA	10.00	10	
	거푸집 미제거	EA	2.00	2	
신축이음	후타재 균열	m	1.00	4	
	후타재 망상균열	m ²	0.20	1	
	후타재 파손	m ²	0.01	1	
	본체 부식	m	10.00	1	
	본체 하부누수	m	1.50	1	
교면포장	포장 망상균열	m ²	1,225.00	5	
	접속부 망상균열	m ²	140.00	1	
	접속부 포장파손	m ²	0.08	1	
배수시설	배수구 막힘	EA	4.00	4	
방호벽 및 중분대	균열(0.3mm미만)	m	53.50	51	
점검시설	마감불량(철근노출)	EA	1.00	1	

【표 26.3.54】영천방향 손상내용 총괄표

구분	손상 내용	단위	물량	개소	비고
바닥판하면	균열(0.3mm미만)	m	17.00	17	
	거푸집 미제거	EA	1.00	1	
거더	박락	m ²	0.01	1	
	인양홀 박락, 파손	m ²	2.35	58	
가로보	박리, 들뜸	m ²	3.25	20	
	박락, 철근노출	m ²	1.03	5	
교대	균열(0.3mm미만)	m	1.00	1	
	박리, 파손	m ²	0.05	2	
	이물질퇴적	m ²	4.00	1	
	폐콘크리트 퇴적	m ²	1.00	1	
	법면토사유실	EA	1.00	1	
교각	균열(0.3mm미만)	m	10.50	20	
	균열(0.3mm이상)	m	0.30	1	
	박리, 박락	m ²	0.16	2	
	폐자재 적치	m ²	30.00	1	
교량받침	무수축물탈 균열(0.3mm미만)	m	3.50	21	
	무수축물탈 박락	m ²	0.01	1	
	받침콘크리트 박락, 파손	m ²	0.05	2	
	받침콘크리트 재료분리	m ²	0.30	1	
	스토퍼 간섭	EA	1.00	1	
	플레이트 부식	EA	11.0	11	
	거푸집 미제거	EA	5.00	5	
신축이음	후타재 균열	m	11.30	27	
	후타재 파손	m ²	0.60	1	
	후타재 재료분리	m ²	3.00	2	
	이물질퇴적	m	3.00	1	
교면포장	포장 망상균열	m ²	910.00	6	
	박리	m ²	20.00	3	
배수시설	상태양호	—	—	—	
방호벽 및 중분대	균열(0.3mm미만)	m	25.50	26	
	긁힘	m ²	0.10	1	

26.3.5 전회차 손상물량 비교

【표 2.3.55】 상주방향 손상물량 비교표

구분	손상 내용	단위	2021년 정밀안전점검		2023년 정밀안전점검		증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
바닥판	균열 (0.3mm미만)	m	13.00	13	23.00	23	▲ 10.00	신규손상
	거푸집 미제거	EA	1.00	1	1.00	1	— —	변동없음
거더	인양홀 박락	m ²	4.00	100	4.00	100	— —	변동없음
	파손	m ²	—	—	0.02	1	▲ 0.02	신규손상
가로보	박리	m ²	5.74	20	6.40	24	▲ 0.66	신규손상
	박락, 철근노출	m ²	—	—	1.09	5	▲ 1.09	신규손상
	백태	m ²	0.30	1	0.45	2	▲ 0.15	신규손상
교대	균열 (0.3mm미만)	m	2.00	1	2.00	1	— —	변동없음
	법면 토사유실	m ²	1.00	1	1.00	1	— —	변동없음
교각	균열 (0.3mm미만)	m	2.00	2	4.00	4	▲ 2.00	신규손상
	망상균열	m ²	20.00	2	20.00	2	— —	변동없음
	폐자재 적치	m ²	10.00	1	10.00	1	— —	변동없음
	누수흔적	m ²	4.00	4	5.50	5	▲ 1.50	신규손상
교량 받침	무수축물탈 균열(0.3mm미만)	m	4.80	280	4.80	280	— —	변동없음
	반침콘크리트 균열(0.3mm미만)	m	0.50	2	0.50	2	— —	변동없음
	무수축물탈 파손	m ²	0.01	1	0.01	1	— —	변동없음
	반침콘크리트 철근노출	m ²	0.01	1	0.01	1	— —	변동없음
	반침콘크리트 들뜸	m ²	0.04	1	0.04	1	— —	변동없음
	스토퍼 간섭	EA	5.00	5	5.00	5	— —	변동없음
	플레이트 부식	EA	8.00	8	10.00	10	▲ 2.00	신규손상
	거푸집 미제거	EA	2.00	2	2.00	2	— —	변동없음
신축 이음	후타재 균열	m	0.60	2	1.00	4	▲ 0.40	신규손상
	후타재 망상균열	m ²	—	—	0.20	1	▲ 0.20	신규손상
	후타재 파손	m ²	0.01	1	0.01	1	— —	변동없음
	본체 부식	m	10.00	1	10.00	1	— —	변동없음
	본체 하부누수	m	—	—	1.50	1	▲ 1.50	신규손상
교면 포장	포장 망상균열	m ²	1,225.00	5	1,225.00	5	— —	변동없음
	접속부 망상균열	m ²	140.00	1	140.00	1	— —	변동없음
	접속부 포장파손	m ²	—	—	0.08	1	▲ 0.08	신규손상
배수시설	배수구 막힘	EA	2.00	2	4.00	4	▲ 2.0	신규손상
방호벽	균열 (0.3mm미만)	m	53.50	51	53.50	51	— —	변동없음
점검시설	마감불량(철근노출)	EA	—	—	1.00	1	▲ 1.00	신규손상

【표 2.3.56】영천방향 손상물량 비교표

구분	손상 내용	단위	2021년 정밀안전점검		2023년 정밀안전점검		증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
바닥판	균열(0.3mm미만)	m	12.00	12	17.00	17	▲ 2.00	신규손상
	거푸집 미제거	EA	1.00	1	1.00	1	— —	변동없음
거더	박락	m ²	0.01	1	0.01	1	— —	변동없음
	인양홀 박락, 파손	m ²	2.27	56	2.35	58	▲ 0.08	신규손상
가로보	박리, 들뜸	m ²	2.65	18	3.25	20	▲ 0.60	신규손상
	박락, 철근노출	m ²	—	—	1.03	5	▲ 1.03	신규손상
교대	균열(0.3mm미만)	m	1.00	1	1.00	1	— —	변동없음
	박리, 파손	m ²	0.05	2	0.05	2	— —	변동없음
	이물질퇴적	m ²	4.00	1	4.00	1	— —	변동없음
	폐콘크리트 퇴적	m ²	1.00	1	1.00	1	— —	변동없음
	법면토사유실	EA	1.00	1	1.00	1	— —	변동없음
교각	균열(0.3mm미만)	m	10.50	20	10.50	20	— —	변동없음
	균열(0.3mm이상)	m	0.30	1	0.30	1	— —	변동없음
	박리, 박락	m ²	0.16	2	0.16	2	— —	변동없음
	폐자재 적치	m ²	30.00	1	30.00	1	— —	변동없음
교량 받침	무수축물탈 균열(0.3mm미만)	m	3.50	21	3.50	21	— —	변동없음
	무수축물탈 박락	m ²	0.01	1	0.01	1	— —	변동없음
	반침콘크리트 박락, 파손	m ²	0.05	2	0.05	2	— —	변동없음
	반침콘크리트 재료분리	m ²	0.30	1	0.30	1	— —	변동없음
	스토퍼 간섭	EA	1.00	1	1.00	1	— —	변동없음
	플레이트 부식	EA	11.00	11	11.00	11	— —	변동없음
	거푸집 미제거	EA	5.00	5	5.00	5	— —	변동없음
신축 이음	후타재 균열	m	8.00	16	11.30	27	▲ 3.30	신규손상
	후타재 파손	m ²	0.12	5	0.60	1	▲ 0.48	신규손상
	후타재 재료분리	m ²	3.00	2	3.00	2	— —	변동없음
	이물질퇴적	m	3.00	1	3.00	1	— —	변동없음
교면포장	포장 망상균열	m ²	910.00	6	910.00	6	— —	변동없음
	박리	m ²	4.00	3	20.00	3	▲ 16.00	신규손상
배수시설	상태양호	—	—	—	—	—	— —	변동없음
방호벽	균열(0.3mm미만)	m	25.50	26	25.50	26	— —	변동없음
	굽힘	m ²	0.10	1	0.10	1	— —	변동없음

26.4 콘크리트 내구성 조사

콘크리트 내구성조사는 구조물에 열화손상이 이미 현저하게 진행되었을 경우 열화의 정도 및 그 원인 관계를 조사하고 보수·보강 여부를 판정하며, 아직 열화손상이 없거나 경미한 구조물은 내구성조사에 의해서 향후 열화 경향을 예측하고 예방보전을 검토하기 위한 자료를 수집하는 것을 목적으로 한다.

본 과업의 내구성조사는 『시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(2022. 12, 국토교통부/국토안전관리원)』에 근거하여 시험방법, 시험빈도 및 평가방법 등을 실시하였다.

26.4.1 조사 현황 및 위치

가. 조사 현황

본 과업에서 콘크리트 내구성조사를 위해 콘크리트 강도시험(반발경도시험), 탄산화깊이 측정 등을 실시하였으며, 각 부재별 콘크리트 비파괴시험 현황은 다음과 같다.

【표 26.4.1】 상주방향 콘크리트 비파괴시험 현황

항 목	기준수량		수 량(개소)				비 고
	상부구조	하부구조	기준		실시		
			상부	하부	상부	하부	
반발경도시험	• 50m 마다	• 50m 마다	4	4	4	4	
탄산화깊이 측정	• 5경간 이내: 2~3개소 ¹⁾ • 5경간 이상: 3~6개소 ²⁾		2	2	2	2	

주1) 교량 상부구조에서 최소 1개소 이상 실시

주2) 교량 상부구조에서 최소 2개소 이상 실시

【표 26.4.2】 영천방향 콘크리트 비파괴시험 현황

항 목	기준수량		수 량(개소)				비 고
	상부구조	하부구조	기준		실시		
			상부	하부	상부	하부	
반발경도시험	• 50m 마다	• 50m 마다	4	4	4	4	
탄산화깊이 측정	• 5경간 이내: 2~3개소 ¹⁾ • 5경간 이상: 3~6개소 ²⁾		2	2	2	2	

주1) 교량 상부구조에서 최소 1개소 이상 실시

주2) 교량 상부구조에서 최소 2개소 이상 실시

나. 콘크리트 내구성시험 위치 선정사유


대상 구조물에 대한 재료시험은 도보로 접근이 가능한 위치를 우선적으로 실시하였으며, 도보로 접근이 가능하지 못한 부위는 고소점검차 등을 이용하여 접근 후 시험을 실시하였다. 교량은 전반적으로 양호한 상태이기 때문에 건전부에서 실시하였다. 기존에 실시한 부위는 주변 및 미실시한 부재를 중심으로 실시하여 차후 점검 및 진단 비교·평가를 목적으로 하였다.

다. 조사 사진




【사진 26.4.1】 콘크리트 내구성조사 현황

라. 콘크리트 내구성조사 위치도

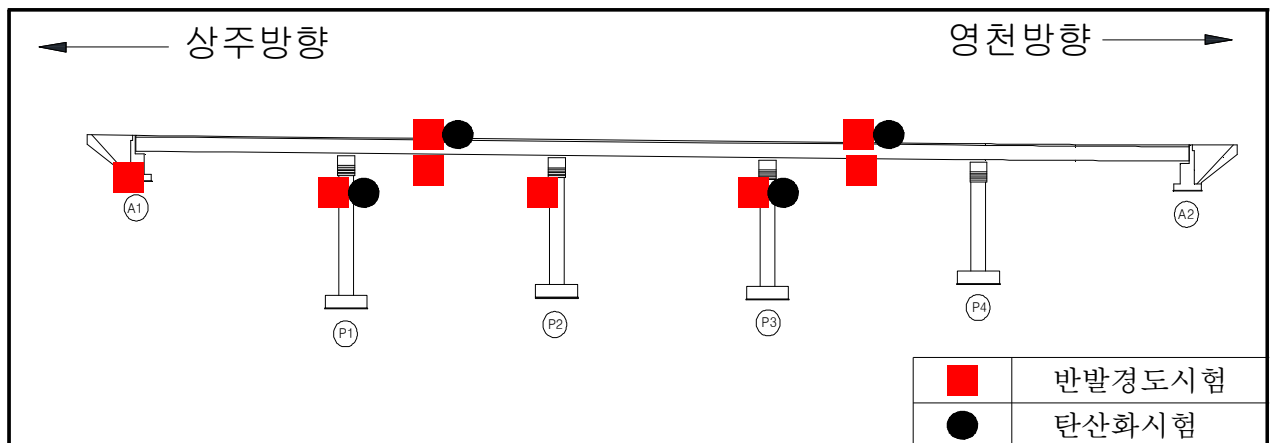

【그림 26.4.1】 상주방향 콘크리트 내구성조사 위치도

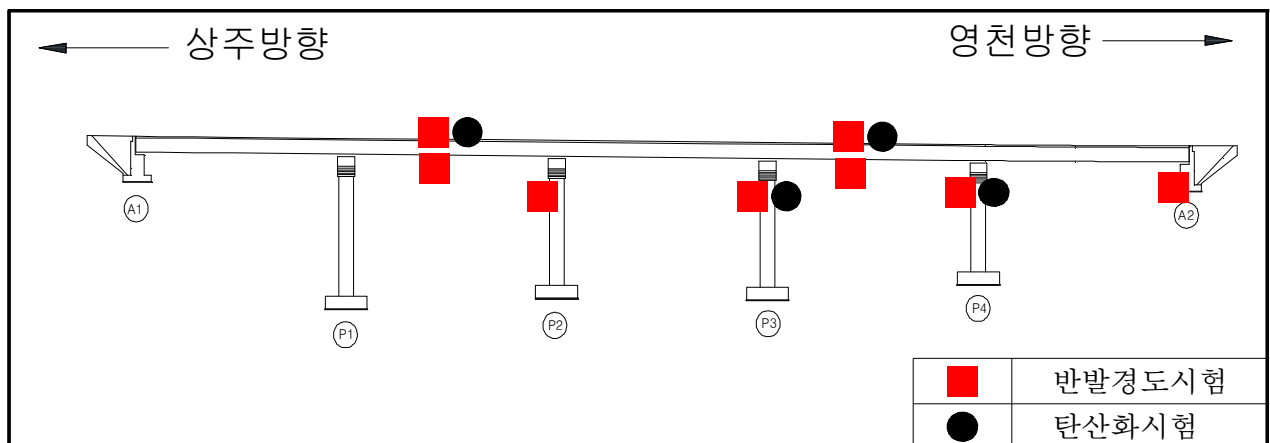

【그림 26.4.2】 영천방향 콘크리트 내구성조사 위치도

26.4.2 시험결과 및 분석

가. 상주방향

1) 콘크리트 강도시험

콘크리트 비파괴강도시험은 상·하부구조에서 반발강도시험(총 8개소)을 실시하였으며, 검토결과는 다음과 같다.

① 비파괴강도 시험결과

【표 26.4.3】 상부구조(바닥판) 콘크리트 비파괴강도 시험결과

시험위치		반발경도법(MPa)				설계기준 강도 (MPa)	비고
		반발경도 (R_o)	일본재료 학회	일본건축 학회	재령보정 계수		
상부 구조	S2 바닥판하면	48.2	27.8	28.3	0.64	27.0	
	S4 바닥판하면	47.9	27.5	28.2			

【표 26.4.4】 상부구조(거더) 콘크리트 비파괴강도 시험결과

시험위치		반발경도법(MPa)				설계기준 강도 (MPa)	비고
		반발경도 (R_o)	과학기술부	시설공단 제안식	재령보정 계수		
상부 구조	S2-G1 거더	49.7	41.1	48.5	0.64	40.0	
	S4-G2 거더	50.9	42.3	50.2			

【표 26.4.5】 하부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과

시험위치		반발경도법(MPa)				설계기준 강도 (MPa)	비고
		반발경도 (R_o)	일본재료 학회	일본건축 학회	재령보정 계수		
하부 구조	A1 교대	46.0	26.0	27.3	0.64	24.0	
	P1 교각	47.7	27.4	28.1		27.0	
	P2 교각	47.9	27.5	28.2			
	P3 교각	48.1	27.7	28.3			

반발경도법에 의한 압축강도 측정결과 상부구조(바닥판하면) 27.5~28.3MPa, 상부구조(거더) 41.1~50.2MPa, 하부구조(교대) 26.0~27.3MPa, 하부구조(교각) 27.4~28.3MPa 로 측정 되었으며, 설계기준 압축강도(바닥판하면: 27.0MPa, 거더: 40.0MPa, 교대: 24.0MPa, 교각: 27.0MPa)를 상회하는 것으로 강도 저하가 없는 것으로 판단된다. 따라서, 금회 시험을 실시한 콘크리트 강도는 공용 연수 경과에 따른 강도 저하가 발생되지 않은 것으로 판단된다.

【표 26.4.6】 비파괴강도 시험결과 분석

구 분	시험방법	평균강도(A)	설계기준강도(B)	A/B×100(%)
상부구조	바닥판 하면	27.5 ~ 28.3	27.0	101.9 ~ 104.8
	거더	41.1 ~ 50.2	40.0	102.8 ~ 125.5
하부구조	교대	26.0 ~ 27.3	24.0	108.3 ~ 113.8
	교각	27.4 ~ 28.7	27.0	101.5 ~ 106.3

② 기 점검결과와의 비교

【표 26.4.7】 비파괴강도 기 점검결과와의 비교

구 분	위치	2021년 정밀안전점검	2023년 정밀안전점검	설계기준강도
반발경도법	바닥판	27.8 ~ 28.6	27.5 ~ 28.3	27.0
	거더	40.8 ~ 47.9	41.1 ~ 50.2	40.0
	교대	25.8 ~ 27.4	26.0 ~ 27.3	24.0
	교각	27.2 ~ 28.7	27.4 ~ 28.7	27.0
검토의견		■ 기존 및 금회 측정값 비교 분석 결과 측정부위에 따라 다소 차이는 있지만, 설계강도를 100%이상 상회하고 있는 것으로 확인되어 콘크리트의 강도상태는 전반적으로 양호한 것으로 판단된다.		

2) 탄산화 깊이 측정

탄산화 깊이 측정은 드릴링을 통한 천공 후 지시약을 사용하여 적색으로 변색되는 시점을 탄산화깊이로 정하였으며, 버니어캘리퍼스를 이용하여 그 깊이를 측정하였다. 피복두께는 철근탐사기를 이용하여 피복두께를 확인 후, 설계피복과 비교하여 작은 값으로 선정하였다.

① 탄산화 깊이 측정결과

【표 26.4.8】 탄산화 깊이 측정결과 및 평가

시험위치		탄산화 깊이 (mm)	피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	평가 결과	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	비 고
상부구조	S2 바닥판하면	4.5	75.0	70.5	a	1.84	100년이상	
	S4 바닥판하면	5.0	70.0	65.0	a	2.04	100년이상	
하부구조	P1 교각	5.5	95.0	89.5	a	2.25	100년이상	
	P3 교각	5.0	95.0	90.0	a	2.04	100년이상	

측정결과, 상부구조 탄산화깊이는 4.5~5.0mm, 하부구조 탄산화깊이는 5.0~5.5mm로 측정되었으며, 잔여깊이가 30mm이상을 확보하고, 세부지침 지침기준 "a"로 평가 되어 탄산화에 따른 철근의 부식발생 영향은 없는 것으로 판단된다.

【표 26.4.9】 탄산화 시험결과 분석

구 분	탄산화 깊이(mm)	잔여깊이(mm)	비고
상부구조	4.5~5.0	65.0~70.5	
하부구조	5.0~5.5	89.5~90.0	

② 기 점검결과와의 비교

【표 26.4.10】 탄산화 깊이 기 점검결과와의 비교

구 분	2021년 정밀안전점검			2023년 정밀안전점검			비 고
	탄산화깊이 (mm)	잔여깊이 (mm)	평가 결과	탄산화깊이 (mm)	잔여깊이 (mm)	평가 결과	
상부구조	3.0~7.0	33.0~47.0	a	4.5~5.0	65.0~70.5	a	
하부구조	3.0~5.0	95.0~97.0	a	5.0~5.5	89.5~90.0	a	
검토의견	■ 기존 및 금회 측정값 비교 분석 결과, 실측피복두께를 적용하여 다소 차이는 있지만, 잔여깊이가 30mm 이상 확보하는 것으로 분석되어 탄산화에 진행에 따른 구조물의 내구성에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단된다.						

나. 영천방향

1) 콘크리트 강도시험

콘크리트 비파괴강도시험은 상·하부구조에서 반발강도시험(총 8개소)을 실시하였으며, 검토결과
는 다음과 같다.

① 비파괴강도 시험결과

【표 26.4.11】 상부구조(바닥판) 콘크리트 비파괴강도 시험결과

시험위치		반발경도법(MPa)				설계기준 강도 (MPa)	비고
		반발경도 (R_o)	일본재료 학회	일본건축 학회	재령보정 계수		
상부 구조	S2 바닥판하면	47.8	27.4	28.2	0.64	27.0	
	S4 바닥판하면	47.5	27.2	28.0			

【표 26.4.12】 상부구조(거더) 콘크리트 비파괴강도 시험결과

시험위치		반발경도법(MPa)				설계기준 강도 (MPa)	비고
		반발경도 (R_o)	과학기술부	시설공단 제안식	재령보정 계수		
상부 구조	S2-G1 거더	51.1	42.5	50.5	0.64	40.0	
	S4-G1 거더	50.7	42.1	49.9			

【표 26.4.13】 하부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과

시험위치		반발경도법(MPa)				설계기준 강도 (MPa)	비고
		반발경도 (R_o)	일본재료 학회	일본건축 학회	재령보정 계수		
하부 구조	A2 교대	47.2	26.9	27.9	0.64	24.0	
	P2 교각	49.7	29.0	29.0		27.0	
	P3 교각	49.2	28.6	28.8			
	P4 교각	48.6	28.1	28.5			

반발경도법에 의한 압축강도 측정결과 상부구조(바닥판하면) 27.2~28.2MPa, 상부구조(거더) 42.1~50.5MPa, 하부구조(교대) 26.9~27.9MPa, 하부구조(교각) 28.1~29.0MPa 로 측정 되었으며, 설계기준 압축강도(바닥판하면: 27.0MPa, 거더: 40.0MPa, 교대: 24.0MPa, 교각: 27.0MPa)를 상회하는 것으로 강도 저하가 없는 것으로 판단된다. 따라서, 금회 시험을 실시한 콘크리트 강도는 공용년수 경과에 따른 강도 저하가 발생되지 않은 것으로 판단된다.

【표 26.4.14】 비파괴강도 시험결과 분석

구 분	시험방법	평균강도(A)	설계기준강도(B)	A/B×100(%)
상부구조	바닥판 하면	27.2 ~ 28.2	27.0	100.7 ~ 104.4
	거더	42.1 ~ 50.5	40.0	105.3 ~ 126.3
하부구조	교대	26.9 ~ 27.9	24.0	112.1 ~ 116.2
	교각	28.1 ~ 29.0	27.0	104.1 ~ 107.4

② 기 점검결과와의 비교

【표 26.4.15】 비파괴강도 기 점검결과와의 비교

구 분	위치	2021년 정밀안전점검	2023년 정밀안전점검	설계기준강도
반발경도법	바닥판	27.4 ~ 28.7	27.2 ~ 28.2	27.0
	거더	40.3 ~ 47.4	42.1 ~ 50.5	40.0
	교대	26.2 ~ 27.9	26.9 ~ 27.9	24.0
	교각	27.4 ~ 29.3	28.1 ~ 29.0	27.0
검토의견		■ 기존 및 금회 측정값 비교 분석 결과 측정부위에 따라 다소 차이는 있지만, 설계강도를 100%이상 상회하고 있는 것으로 확인되어 콘크리트의 강도상태는 전반적으로 양호한 것으로 판단된다.		

2) 탄산화 깊이 측정

탄산화 깊이 측정은 드릴링을 통한 천공 후 지시약을 사용하여 적색으로 변색되는 시점을 탄산화깊이로 정하였으며, 버니어캘리퍼스를 이용하여 그 깊이를 측정하였다. 피복두께는 철근탐사기를 이용하여 피복두께를 확인 후, 설계피복과 비교하여 작은 값으로 선정하였다.

① 탄산화 깊이 측정결과

【표 26.4.16】 탄산화 깊이 측정결과 및 평가

시험위치		탄산화 깊이 (mm)	피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	평가 결과	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	비 고
상부구조	S2 바닥판하면	5.0	38.0	33.0	a	2.04	100년이상	
	S4 바닥판하면	5.5	40.0	34.5	a	2.25	100년이상	
하부구조	P3 교각	5.0	90.0	85.0	a	2.04	100년이상	
	P4 교각	6.0	75.0	69.0	a	2.45	100년이상	

측정결과, 상부구조 탄산화깊이는 5.0~5.5mm, 하부구조 탄산화깊이는 5.0~6.0mm로 측정되었으며, 잔여깊이가 30mm이상을 확보하고, 세부지침 지침기준 "a"로 평가 되어 탄산화에 따른 철근의 부식발생 영향은 없는 것으로 판단된다.

【표 26.4.17】 탄산화 시험결과 분석

구 분	탄산화 깊이(mm)	잔여깊이(mm)	비고
상부구조	5.0~5.5	33.0~34.5	
하부구조	5.0~6.0	69.0~85.0	

② 기 점검결과와의 비교

【표 26.4.18】 탄산화 깊이 기 점검결과와의 비교

구 분	2021년 정밀안전점검			2023년 정밀안전점검			비 고
	탄산화깊이 (mm)	잔여깊이 (mm)	평가 결과	탄산화깊이 (mm)	잔여깊이 (mm)	평가 결과	
상부구조	4.0~5.0	35.0~46.0	a	5.0~5.5	33.0~34.5	a	
하부구조	5.0~6.0	94.0~95.0	a	5.0~6.0	69.0~85.0	a	
검토의견	■ 기존 및 금회 측정값 비교 분석 결과, 실측피복두께를 적용하여 다소 차이는 있지만, 잔여깊이가 30mm 이상 확보하는 것으로 분석되어 탄산화에 진행에 따른 구조물의 내구성에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단된다.						

다. 금회점검 내구성조사 결과요약

【표 26.4.19】 상주방향 금회 점검 내구성조사 결과요약

시 험 명	시험부위		시험 결과		비 고
			측정결과	설계기준	
비파괴 강도 (MPa)	상부구조	바닥판 하면	27.5 ~ 28.3	27.0	■ 설계강도 이상(양호)
		거더	41.1 ~ 50.2	40.0	
	하부구조	교대	26.0 ~ 27.3	24.0	
		교각	27.4 ~ 28.7	27.0	
탄산화 잔여깊이 (mm)	상부구조		65.0~70.5	a등급	■ 탄산화 잔여깊이 30mm이상 ■ 탄산화에 의한 내구성저하 없음
	하부구조		89.5~90.0	a등급	
종합 평가	• 콘크리트 강도는 설계강도 이상으로 양호한 상태로 평가됨 • 탄산화에 의한 내구성 저하 가능성은 없는 상태임				

【표 26.4.20】 영천방향 금회 점검 내구성조사 결과요약

시 험 명	시험부위		시험 결과		비 고
			측정결과	설계기준	
비파괴 강도 (MPa)	상부구조	바닥판 하면	27.2 ~ 28.2	27.0	■ 설계강도 이상(양호)
		거더	42.1 ~ 50.5	40.0	
	하부구조	교대	26.9 ~ 27.9	24.0	
		교각	28.1 ~ 29.0	27.0	
탄산화 잔여깊이 (mm)	상부구조		33.0~34.5	a등급	■ 탄산화 잔여깊이 30mm이상 ■ 탄산화에 의한 내구성저하 없음
	하부구조		69.0~85.0	a등급	
종합 평가	• 콘크리트 강도는 설계강도 이상으로 양호한 상태로 평가됨 • 탄산화에 의한 내구성 저하 가능성은 없는 상태임				

라. 기 점검결과와 비교

【표 26.4.21】 상주방향 기 점검결과와 비교

시 험 명	시험부위		시험 결과				비 고		
			2021년 정밀안전점검		2023년 정밀안전점검				
비파괴 강도 (MPa)	상부구조	바닥판 하면	27.8	~	28.6	27.5	~	28.3	■ 강도저하 없음
		거더	40.8	~	47.9	41.1	~	50.2	
	하부구조	교대	25.8	~	27.4	26.0	~	27.3	
		교각	27.2	~	28.7	27.4	~	28.7	
탄산화 잔여깊이 (mm)	상부구조		33.0~47.0		a	65.0~70.5		a	■ 탄산화에 의한 내구성 저하 가능성 없음
	하부구조		95.0~97.0		a	89.5~90.0		a	
종합 평가	• 기 점검결과와 비교 검토한 결과 공용년수 증가에 의한 구조물의 내구성 저하는 발생하지 않은 상태로 평가됨								

【표 26.4.22】 영천방향 기 점검결과와 비교

시 험 명	시험부위		시험 결과				비 고		
			2021년 정밀안전점검		2023년 정밀안전점검				
비파괴 강도 (MPa)	상부구조	바닥판 하면	27.4	~	28.7	27.2	~	28.2	■ 강도저하 없음
		거더	40.3	~	47.4	42.1	~	50.5	
	하부구조	교대	26.2	~	27.9	26.9	~	27.9	
		교각	27.4	~	29.3	28.1	~	29.0	
탄산화 잔여깊이 (mm)	상부구조		35.0~46.0		a	33.0~34.5		a	■ 탄산화에 의한 내구성 저하 가능성 없음
	하부구조		94.0~95.0		a	69.0~85.0		a	
종합 평가	• 기 점검결과와 비교 검토한 결과 공용년수 증가에 의한 구조물의 내구성 저하는 발생하지 않은 상태로 평가됨								

26.5 상태평가

시설물의 상태평가는 재료시험 및 외관조사에 의해 시설물의 각 부재로부터 발견된 상태변화(결함, 손상, 열화)를 근거로 하여 『시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침 (안전점검·진단 편 -2022. 12.)』의 상태평가 기준에 따라 실시한다. 정밀점검의 상태평가 기준은 시설물의 전체 부재에 대하여 외관조사망도를 작성하여 부재별로 상세히 상태평가를 실시하며, 책임기술자가 시설물 전체에 대한 상태평가 결과를 결정하게 된다.

26.5.1 시설물 전체 상태평가 결과

가. 상주방향

현장조사 및 시험결과에 의한 상태평가를 수행한 결과, 구조물에 영향을 미칠만한 손상은 조사되지 않은 상태로서 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인 ‘B등급’으로 산정되었다.

【표 26.5.1】 상주방향 상태평가 결과표

부재의 분류			상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화	
													상부	하부
S1	A1	PSCI	b	b	a	d	b	b	c	a	b	q	-	-
S2	P1	PSCI	a	b	b	d	b	b	-	b	b	q	a	a
S3	P2	PSCI	b	b	b	d	b	b	-	b	b	q	-	-
S4	P3	PSCI	a	b	b	d	b	b	c	b	b	q	a	a
S5	P4	PSCI	a	b	b	d	a	b	-	b	b	q	-	-
	A2								b	b	a	q	-	-
평균			0.140	0.200	0.180	0.700	0.180	0.200	0.333	0.183	0.183	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균×가중치) /가중치합			0.025	0.040	0.009	0.049	0.005	0.004	0.030	0.017	0.037	-	0.004	0.003
													0.223	
													B	

■ 결함도 범위 : $0.130 \leq \text{결함도지수}(0.223) < 0.260$

나. 상주방향 공중이 이용하는 부위 상태평가

① 추락방지시설

경미한 결함 및 파손이 발생한 상태로 지속적인 관찰 후 보수가 필요한 “b” 로 평가됨.

기준	상태기준 설명
a	○손상 및 결함 등이 없는 최상의 상태
b	○추락방지시설에 경미한 결함 및 파손이 발생하였으나, 기능에는 문제가 없으며 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰하고 보수 여부를 결정해야 하는 상태
c	○추락방지시설에 결함 및 파손으로 인하여 기능에 일부 문제가 발생하여 간단한 보수가 필요한 상태
d	○고정부 및 연결부 파손 등으로 인해 추락방지시설의 전도 및 이탈이 발생 할 수 있어 즉각적인 보수·보강이 필요한 상태
e	○추락방지시설의 전반적 기능저하로 사용자의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지해야 하는 상태

② 도로포장

포장의 결함 및 파손이 미미하게 발생된 상태로 “b” 등급으로 평가됨.

기준	상태기준 설명
a	○포장상태가 최상으로 차량의 주행에 문제가 없는 상태
b	○포장의 결함 및 파손이 미미하게 발생된 상태로 차량주행에 문제는 없으며 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰하고 보수 여부를 결정하여야 하는 상태
c	○포장 결함 및 파손이 차량에 직접적인 파손을 유발할 정도는 아니나 차량 운전자에게 불쾌감을 유발할 수 있어 간단한 보수가 필요한 상태
d	○깊이 8cm이상의 포트홀에 의해 차량에 심각한 손상이 발생할 수 있어 즉각적인 보수가 필요한 상태 ○배수불량으로 인한 주행차로 상시 물고임으로 통행차량의 안전성 저하가 우려되는 상태
e	○도로포장 결함 및 파손 정도가 심각하고 차량주행이 불가하여 차량통행 제한 및 사용금지가 필요한 상태

③ 도로부 신축이음부

부분적 박리, 박락, 파손이 발생하여 간단한 보수가 필요한 상태로 “c” 로 평가됨.

기준	상태기준 설명
a	○신축이음부에 손상이 없는 상태
b	○신축이음 본체의 토사 및 이물질 퇴적, 고무판 노후, 후타재의 미세균열이 발생된 상태로 기능발휘에는 지장이 없으며 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰하고 보수 여부를 결정하여야 하는 상태
c	○신축이음 본체의 유간사이 이물질로 기능불량, 고무판 마모, 국부적인 부식 등의 열화가 발생한 상태 또는 후타재의 균열이 50cm이하의 간격으로 발생하거나, 국부적인 박리, 박락, 파손이 발생하여 간단한 보수가 필요한 상태
d	○신축유간 밀착으로 인한 거동불량 또는 신축유간이 넓어 차량통행에 지장을 초래할 수 있어 교체가 필요한 상태 ○신축이음의 파손 상태가 심각하여 차량통행 시 충격이 발생하는 등 긴급한 보수·보강이 필요한 상태
e	○신축이음부 본체 탈락으로 차량주행 시 파손을 유발하거나, 주행 중 사고의 원인이 될 수 있는 상태

④ 환기구 등의 덮개

미설치된 상태로 평가불가.

기준	상태기준 설명
a	○ 환기구 등의 덮개가 최상의 상태
b	○ 덮개 등(지지구조 철물, 연결재, 걸침턱 등)에 결함 및 파손 등이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없고 기능성에 문제가 없는 상태 ○ 기능성에 문제가 없어 결함 및 파손에 대해 지속적 관찰이 필요한 상태
c	○ 덮개 등(지지구조 철물, 연결재, 걸침턱 등)에 결함 및 파손 등으로 기능에 일부 문제가 발생하여 보수가 필요한 상태
d	○ 덮개 등(지지구조 철물, 연결재, 걸침턱 등)에 결함 및 파손 등으로 기능이 상실되어 국부적인 교체 및 보강이 필요한 상태
e	○ 결함 및 파손 정도가 심각하거나 덮개 등이 탈락된 상태

다. 영천방향

현장조사 및 시험결과에 의한 상태평가를 수행한 결과, 구조물에 영향을 미칠만한 손상은 조사되지 않은 상태로서 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인 ‘B등급’으로 산정되었다.

【표 26.5.2】 영천방향 상태평가 결과표

부재의 분류			상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화	
													상부	하부
S1	A1	PSCI	a	b	b	d	a	b	c	b	b	q	—	—
S2	P1	PSCI	b	b	b	d	a	b	—	b	c	q	a	—
S3	P2	PSCI	b	b	a	d	a	b	c	b	b	q	—	—
S4	P3	PSCI	b	b	b	d	a	b	—	b	b	q	a	a
S5	P4	PSCI	a	b	a	d	a	b	—	b	a	q	—	a
	A2								c	b	a	q	—	—
평균			0.160	0.200	0.160	0.700	0.100	0.200	0.400	0.200	0.200	—	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	—	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.029	0.040	0.008	0.049	0.003	0.004	0.036	0.018	0.040	—	0.004	0.003
													0.234	
													B	

■ 결함도 범위 : $0.130 \leq \text{결함도지수}(0.234) < 0.260$

라. 영천방향 공중이 이용하는 부위 상태평가

① 추락방지시설

경미한 결함 및 파손이 발생한 상태로 지속적인 관찰 후 보수가 필요한 “b” 로 평가됨.

기준	상태기준 설명
a	○손상 및 결함 등이 없는 최상의 상태
b	○추락방지시설에 경미한 결함 및 파손이 발생하였으나, 기능에는 문제가 없으며 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰하고 보수 여부를 결정해야 하는 상태
c	○추락방지시설에 결함 및 파손으로 인하여 기능에 일부 문제가 발생하여 간단한 보수가 필요한 상태
d	○고정부 및 연결부 파손 등으로 인해 추락방지시설의 전도 및 이탈이 발생 할 수 있어 즉각적인 보수·보강이 필요한 상태
e	○추락방지시설의 전반적 기능저하로 사용자의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지해야 하는 상태

② 도로포장

포장의 결함 및 파손이 미미하게 발생된 상태로 “b” 등급으로 평가됨.

기준	상태기준 설명
a	○포장상태가 최상으로 차량의 주행에 문제가 없는 상태
b	○포장의 결함 및 파손이 미미하게 발생된 상태로 차량주행에 문제는 없으며 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰하고 보수 여부를 결정하여야 하는 상태
c	○포장 결함 및 파손이 차량에 직접적인 파손을 유발할 정도는 아니나 차량 운전자에게 불쾌감을 유발할 수 있어 간단한 보수가 필요한 상태
d	○깊이 8cm이상의 포트홀에 의해 차량에 심각한 손상이 발생할 수 있어 즉각적인 보수가 필요한 상태 ○배수불량으로 인한 주행차로 상시 물고임으로 통행차량의 안전성 저하가 우려되는 상태
e	○도로포장 결함 및 파손 정도가 심각하고 차량주행이 불가하여 차량통행 제한 및 사용금지가 필요한 상태

③ 도로부 신축이음부

부분적 박리, 박락, 파손이 발생하여 간단한 보수가 필요한 상태로 “c” 로 평가됨.

기준	상태기준 설명
a	○신축이음부에 손상이 없는 상태
b	○신축이음 본체의 토사 및 이물질 퇴적, 고무판 노후, 후타재의 미세균열이 발생된 상태로 기능발휘에는 지장이 없으며 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰하고 보수 여부를 결정하여야 하는 상태
c	○신축이음 본체의 유간사이 이물질로 기능불량, 고무판 마모, 국부적인 부식 등의 열화가 발생한 상태 또는 후타재의 균열이 50cm이하의 간격으로 발생하거나, 국부적인 박리, 박락, 파손이 발생하여 간단한 보수가 필요한 상태
d	○신축유간 밀착으로 인한 거동불량 또는 신축유간이 넓어 차량통행에 지장을 초래할 수 있어 교체가 필요한 상태 ○신축이음의 파손 상태가 심각하여 차량통행 시 충격이 발생하는 등 긴급한 보수·보강이 필요한 상태
e	○신축이음부 본체 탈락으로 차량주행 시 파손을 유발하거나, 주행 중 사고의 원인이 될 수 있는 상태

④ 환기구 등의 덮개

미설치된 상태로 평가불가.

기준	상태기준 설명
a	○ 환기구 등의 덮개가 최상의 상태
b	○ 덮개 등(지지구조 철물, 연결재, 걸침턱 등)에 결함 및 파손 등이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없고 기능성에 문제가 없는 상태 ○ 기능성에 문제가 없어 결함 및 파손에 대해 지속적 관찰이 필요한 상태
c	○ 덮개 등(지지구조 철물, 연결재, 걸침턱 등)에 결함 및 파손 등으로 기능에 일부 문제가 발생하여 보수가 필요한 상태
d	○ 덮개 등(지지구조 철물, 연결재, 걸침턱 등)에 결함 및 파손 등으로 기능이 상실되어 국부적인 교체 및 보강이 필요한 상태
e	○ 결함 및 파손 정도가 심각하거나 덮개 등이 탈락된 상태

마. 시설물 전체 상태평가 결과

【표 26.5.3】 시설물 전체 상태평가 결과표

구 분	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (m)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
상주방향	0.223	B	175	2	350	0.500	0.111
영천방향	0.234	B	175	2	350	0.500	0.117
합계(Σ)			350	4	700	1.000	0.228
1. 평가지수 =							0.228
2. 상태평가결과 =							B

26.5.2 기 점검 결과와의 비교

【표 26.5.4】 전회 정밀안전점검과 상태평가 결과 비교·분석


구 분	2021년 정밀안전점검	2023년 정밀안전점검
환산결함도점수	0.211	0.228
상태평가결과	B	B
총 평	- 금회 정밀안전점검 결과, 창정교의 상태평가 결과는 “B” 로 산정되었다. - 전회(2021년) 정밀안전점검과 비교·분석한 결과, 환산결함도 점수가 0.211에서 0.228로 0.017 증가하였으며, 상태평가 등급은 “B” 로 동일하게 평가되었다. - 환산결함도 점수가 증가한 주요 원인은 전회 점검과 비교 시 정밀조사로 인한 신축이음, 배수시설 등의 신규 손상으로 인하여 전체 환산결함도 점수가 증가한 것으로 판단된다.	

26.6 종합평가 및 안전등급 지정

26.6.1 종합평가 결과 산정방법

외관조사에 따른 상태평가등급과 안전성 검토에 근거한 안전성평가등급 중 낮은 등급을 시설물의 종합평가등급으로 결정한다.

■ 종합평가 등급=MIN(상태평가 결과, 안전성 평가 결과)

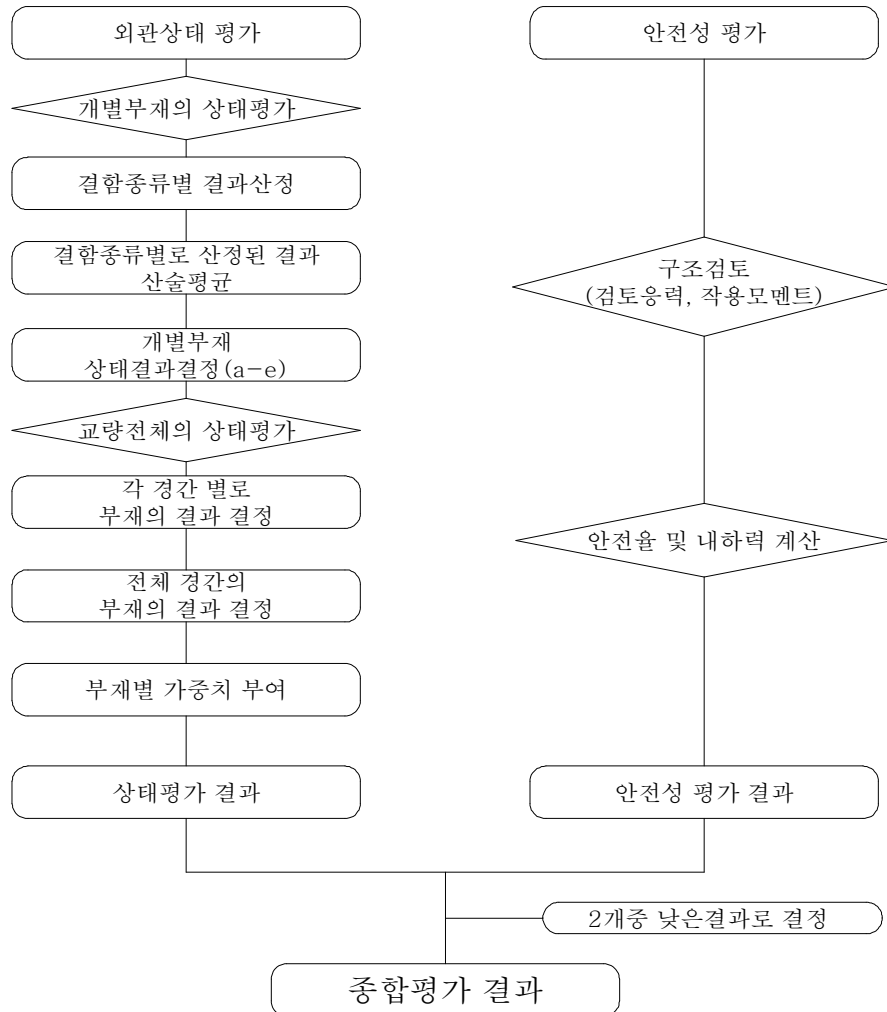

【그림 26.6.1】 종합평가 결과 산정절차

26.6.2 종합평가 결과

본 과업에서는 안전성평가를 실시하지 않았으므로, 외관조사 및 시험에 의한 상태평가 결과를 검토하여 종합평가 결과는 “B” 로 평가되었다.

【표 26.6.1】 종합평가 결과

구조물명	상태평가 결과		안전성평가 결과		종합평가 결과
	환산결함도점수	기준	S·F	기준	
창정교	0.228	B	—	—	B
종합평가	•외관조사 및 내구성조사에 의한 상태평가 결과는 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 “B” 로 평가됨 •종합평가 결과, “B” 로 평가됨				

26.6.3 안전등급 지정

종합평가 결과에 따른 본 시설물의 안전등급은 『보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태』인 “B등급” 으로 지정하였다.

【표 26.6.2】 안전등급 지정

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나, 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물 안전에 위협이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

26.7 보수·보강 및 유지관리방안

26.7.1 보수·보강 방안

가. 상주방향

【표 26.7.1】 손상별 보수·보강 방안

구분	손상 내용	단위	물량	개소	보수방안	우선순위
바닥판하면	균열(0.3mm미만)	m	23.00	23	표면처리	하자
	거푸집 미제거	EA	1.00	1	정비	하자
거터	인양홀 박락	m ²	4.00	100	단면보수	하자
	파손	m ²	0.02	1	단면보수	하자
가로보	박리	m ²	6.40	24	단면보수	하자
	박락, 철근노출	m ²	1.09	5	단면보수(방청)	하자
	백태	m ²	0.45	2	표면처리	하자
교대	균열(0.3mm미만)	m	2.00	1	표면처리	하자
	법면 토사유실	m ²	1.00	1	정비	하자
교각	균열(0.3mm미만)	m	4.00	4	표면처리	하자
	망상균열	m ²	20.00	2	표면처리	하자
	폐자재 적치	m ²	10.00	1	정비	하자
	누수흔적	m ²	5.50	5	표면처리	하자
교량받침	무수축몰탈 균열(0.3mm미만)	m	4.80	280	표면처리	3순위
	받침콘크리트 균열(0.3mm미만)	m	0.50	2	표면처리	3순위
	무수축몰탈 파손	m ²	0.01	1	단면보수	2순위
	받침콘크리트 철근노출	m ²	0.01	1	단면보수(방청)	1순위
	받침콘크리트 들뜸	m ²	0.04	1	단면보수	2순위
	스토퍼 간섭	EA	5.00	5	주의관찰	4순위
	플레이트 부식	EA	10.00	10	재도장	2순위
	거푸집 미제거	EA	2.00	2	정비	3순위
신축이음	후타재 균열	m	1.00	4	표면처리	3순위
	후타재 망상균열	m ²	0.20	1	표면처리	3순위
	후타재 파손	m ²	0.01	1	단면보수	2순위
	본체 부식	m	10.00	1	주의관찰	4순위
	본체 하부누수	m	1.50	1	주의관찰	4순위
교면포장	포장 망상균열	m ²	1,225.00	5	표면처리	3순위
	접속부 망상균열	m ²	140.00	1	표면처리	3순위
	접속부 포장파손	m ²	0.08	1	단면보수	2순위
배수시설	배수구 막힘	EA	4.00	4	정비	3순위
방호벽 및 중분대	균열(0.3mm미만)	m	53.50	51	표면처리	3순위
점검시설	마감불량(철근노출)	EA	1.00	1	주의관찰	4순위

나. 영천방향

【표 26.7.2】 손상별 보수·보강 방안

구분	손상 내용	단위	물량	개소	보수방안	우선순위
바닥판하면	균열(0.3mm미만)	m	17.00	17	표면처리	하자
	거푸집 미제거	EA	1.00	1	정비	하자
거더	박락	m ²	0.01	1	단면보수	하자
	인양홀 박락, 파손	m ²	2.35	58	단면보수	하자
가로보	박리, 들뜸	m ²	3.25	20	단면보수	하자
	박락, 철근노출	m ²	1.03	5	단면보수(방청)	하자
교대	균열(0.3mm미만)	m	1.00	1	표면처리	하자
	박리, 파손	m ²	0.05	2	단면보수	하자
	이물질퇴적	m ²	4.00	1	정비	하자
	폐콘크리트 퇴적	m ²	1.00	1	정비	하자
	법면토사유실	EA	1.00	1	정비	하자
교각	균열(0.3mm미만)	m	10.50	20	표면처리	하자
	균열(0.3mm이상)	m	0.30	1	주입보수	하자
	박리, 박락	m ²	0.16	2	단면보수	하자
	폐자재 적치	m ²	30.00	1	정비	하자
교량받침	무수축물탈 균열(0.3mm미만)	m	3.50	21	표면처리	3순위
	무수축물탈 박락	m ²	0.01	1	단면보수	2순위
	받침콘크리트 박락, 파손	m ²	0.05	2	단면보수	2순위
	받침콘크리트 재료분리	m ²	0.30	1	단면보수	2순위
	스토퍼 간섭	EA	1.00	1	주의관찰	4순위
	플레이트 부식	EA	11.00	11	재도장	2순위
	거푸집 미제거	EA	5.00	5	정비	3순위
신축이음	후타재 균열	m	11.30	27	표면처리	3순위
	후타재 파손	m ²	0.60	1	단면보수	2순위
	후타재 재료분리	m ²	3.00	2	단면보수	2순위
	이물질퇴적	m	3.00	1	정비	3순위
교면포장	포장 망상균열	m ²	910.00	6	표면처리	3순위
	박리	m ²	20.00	3	표면처리	3순위
배수시설	상태양호	—	—	—	—	—
방호벽 및 중분대	균열(0.3mm미만)	m	25.50	26	표면처리	3순위
	긁힘	m ²	0.10	1	단면보수	3순위

26.7.2 개략공사비

가. 상주방향

대상 시설물의 손상별 보수방안, 개략공사비는 다음과 같다.

【표 26.7.3】 상주방향 손상별 보수·보강 방안 및 개략공사비

구 분	손상내용	보수방안	손상 물량	보수 물량	단위	단가 (천원)	개략공사비 (천원)	우선 순위
바닥판	균열(0.3㎜미만)	표면처리	23.00	8.63	m ²	—	—	하자
	거푸집 미제거	정비	1.00	1.00	EA	—	—	하자
거더	인양홀 박락	단면보수	4.00	6.00	m ²	—	—	하자
	파손	단면보수	0.02	0.03	m ²	—	—	하자
가로보	박리	단면보수	6.40	9.60	m ²	—	—	하자
	박락, 철근노출	단면보수(방청)	1.09	1.64	m ²	—	—	하자
	백태	표면처리	0.45	0.68	m ²	—	—	하자
교대	균열(0.3㎜미만)	표면처리	2.00	0.75	m ²	—	—	하자
	법면 토사유실	정비	1.00	1.50	EA	—	—	하자
교각	균열(0.3㎜미만)	표면처리	4.00	1.50	m ²	—	—	하자
	망상균열	표면처리	20.00	30.00	m ²	—	—	하자
	폐자재 적치	정비	10.00	15.00	m ²	—	—	하자
	누수흔적	표면처리	5.50	8.25	m ²	—	—	하자
교량반침	무수축물탈 균열(0.3㎜미만)	표면처리	4.80	1.80	m ²	54	97	3순위
	반침콘크리트 균열(0.3㎜미만)	표면처리	0.50	0.19	m ²	54	10	3순위
	무수축물탈 파손	단면보수	0.01	0.02	m ²	165	3	2순위
	반침콘크리트 철근노출	단면보수(방청)	0.01	0.02	m ²	215	4	1순위
	반침콘크리트 들뜸	단면보수	0.04	0.06	m ²	165	10	2순위
	플레이트 부식	재도장	8.00	8.00	EA	40	320	2순위
	거푸집 미제거	정비	2.00	2.00	EA	25	50	3순위
신축이음	후타재 균열	표면처리	0.60	0.22	m ²	54	12	3순위
	접속부 망상균열	표면처리	140.00	210.00	m ²	54	11,340	3순위
	후타재 파손	단면보수	0.01	0.02	m ²	165	3	2순위
교면포장	포장 망상균열	표면처리	1,225.00	1,837.50	m ²	54	99,225	3순위
	접속부 망상균열	표면처리	140.0	210.00	m ²	54	11,340	3순위
	접속부 포장파손	단면보수	0.08	0.12	m ²	165	20	2순위
배수시설	배수구 막힘	정비	2.0	3.00	EA	25	75	3순위
방호벽	균열(0.3㎜미만)	표면처리	53.50	20.06	m ²	54	1,083	3순위
개략 공사비 (천원)	구 분	1순위		2순위			3순위	
	순공사비	4		356			123,232	
	재경비 (순공사비의 50%)	2		178			61,616	
	합계	6		534			184,848	
개략공사비 총계(천원)		185,388						

주1) 보수물량은 손상물량에 50%를 할증하였음.

주2) 0.3mm미만 균열보수는 손상물량(m)×0.25(m)를 하여 면적(m²)으로 산출하였음.

나. 영천방향

대상 시설물의 손상별 보수방안, 개략공사비는 다음과 같다.

【표 26.7.4】 영천방향 손상별 보수·보강 방안 및 개략공사비

구 분	손상내용	보수방안	손상 물량	보수 물량	단위	단가 (천원)	개략공사비 (천원)	우선 순위
바닥판	균열(0.3㎜미만)	표면처리	17.00	6.38	m ²	—	—	하자
	거푸집 미제거	정비	1.00	1.50	EA	—	—	하자
거더	박락	단면보수	0.01	0.02	m ²	—	—	하자
	인양홀 박락, 파손	단면보수	2.35	3.53	m ²	—	—	하자
가로보	박리, 들뜸	단면보수	3.25	4.88	m ²	—	—	하자
	박락, 철근노출	단면보수(형상)	1.03	1.55	m ²	—	—	하자
교대	균열(0.3㎜미만)	표면처리	1.00	0.38	m ²	—	—	하자
	박리, 파손	단면보수	0.05	0.08	m ²	—	—	하자
	이물질퇴적	정비	4.00	6.00	m ²	—	—	하자
	폐콘크리트 퇴적	정비	1.00	1.50	m ²	—	—	하자
	법면토사유실	정비	1.00	1.50	EA	—	—	하자
교각	균열(0.3㎜미만)	표면처리	10.50	3.94	m ²	—	—	하자
	균열(0.3㎜이상)	주입보수	0.30	0.45	m	—	—	하자
	박리, 박락	단면보수	0.16	0.24	m ²	—	—	하자
	폐자재 적치	정비	30.00	45.00	m ²	—	—	하자
교량받침	무수축물탈 균열(0.3㎜미만)	표면처리	3.50	1.31	m ²	54	71	3순위
	무수축물탈 박락	단면보수	0.01	0.02	m ²	165	3	2순위
	받침콘크리트 박락, 파손	단면보수	0.05	0.08	m ²	165	13	2순위
	받침콘크리트 재료분리	단면보수	0.30	0.45	m ²	165	74	2순위
	플레이트 부식	재도장	11.00	11.00	EA	40	440	2순위
	거푸집 미제거	정비	5.00	5.00	EA	25	125	3순위
신축이음	후타재 균열	표면처리	11.30	4.24	m ²	54	229	3순위
	후타재 파손	단면보수	0.60	0.90	m ²	165	149	2순위
	후타재 재료분리	단면보수	3.00	4.50	m ²	165	743	2순위
	이물질퇴적	정비	3.00	4.50	m	25	113	3순위
교면포장	포장 망상균열	표면처리	910.00	1,365.00	m ²	54	73,710	3순위
	박리	표면처리	20.00	30.00	m ²	54	1,620	3순위
방호벽	균열(0.3㎜미만)	표면처리	25.50	9.56	m ²	54	516	3순위
	긁힘	단면보수	0.10	0.15	m ²	165	25	3순위
개략 공사비 (천원)	구 분	1순위		2순위		3순위		
	순공사비	—		1,422		76,409		
	재경비 (순공사비의 50%)	—		711		38,205		
	합계	—		2,133		114,614		
개략공사비 총계(천원)		116,747						

주1) 보수물량은 손상물량에 50%를 할증하였음.

주2) 0.3mm미만 균열보수는 손상물량(m)×0.25(m)를 하여 면적(m²)으로 산출하였음.

26.7.3 유지관리방안

본 시설물에 대한 정밀안전점검 결과에 따라, 향후 유지관리 시 교량의 안전성, 사용성 및 내구성 차원에서 중점적으로 관찰하고 유의하여야 할 중점유지관리 항목을 설정하여 다음 표와 같이 제시하였다.


【표 26.7.5】 중점유지관리 항목

부재구분	중 점 사 항
교면포장	포장 망상균열 및 박리(진전여부 점검)
방호벽	- 균열 및 굽힘(진전여부 점검) - 백태, 파손 등(발생여부 점검)
배수시설	배수구 막힘여부 점검(발생여부 점검)
바닥판	- 균열(진전여부 점검) - 백태, 단면손상(발생여부 점검)
거더 및 가로보	- 박리 및 박락(진전여부 확인) - 균열(발생여부 점검)
교량받침	- 무수축물탈 및 받침콘크리트 균열(진전여부 확인) - 받침콘크리트 들뜸 및 철근노출(진전여부 확인) - 플레이트 부식(진전여부 확인) - 스토퍼 간섭(진전여부 확인) - 이동 여유량 지속적 관리
신축이음장치	- 신축이음 후타재 균열 및 파손(진전여부 점검) - 신축이음 본체 이물질 퇴적(진전여부 점검) - 신축이음 여유량 지속적 관리
하부구조	- 폭 0.1~0.3mm의 균열, 망상균열, 박리 및 박락(진전여부 점검) - 박리, 박락, 파손, 재료분리 등(발생여부 점검) - 교대 법면 세굴 및 유실(진전여부 점검)

◎ 부재별 중점점검 손상



① 교면포장 망상균열 - 진전 여부확인, 추가 손상 발생여부 확인

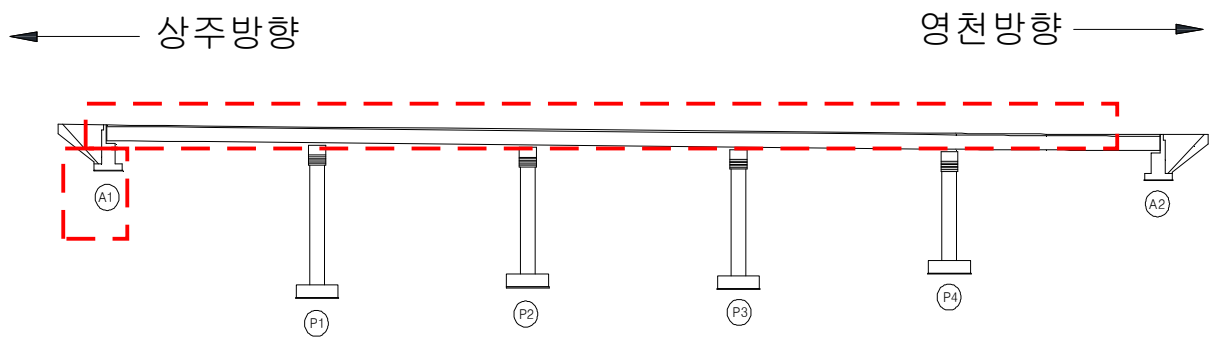

② 교대 A1측 법면 세굴 및 유실 - 진전 여부확인, 2차 손상 발생여부 확인



26.8 종합결론

본 시설물은 경상북도 영천시 화산면 효정리(상주영천고속도로 69.542~69.717km)에 위치한 교량으로서 총 연장 175.0m, 폭 23.4m, 왕복 4차로로 시공되어, 2017년도에 준공되어 약 6년간 공용중인 교량 구조물이며, 시공자료 분석을 포함, 현장외관조사 및 시험, 상태평가 등을 통한 종합결론을 요약하면 다음과 같다.

26.8.1 종합결론

가. 현장조사 및 시험(상주방향)

1) 바닥판 하면

- 바닥판하면에 대한 외관조사 결과, 기존손상인 캔틸레버 균열(0.3mm미만) 및 거푸집 미제거가 확인되었고, 금회 캔틸레버 균열이 추가 조사되었다. 중앙부의 데크플레이트 전반적으로 양호한 상태이다.
- 바닥판 하면의 일부구간에 발생한 균열의 경우 건조수축 및 온도변화, 콘크리트의 재료특성 등에 의한 비구조적 손상으로 판단되며, 손상의 진전 방지 및 구조물의 내구성 증진을 위한 표면처리 등의 조치를 취하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.
- 거푸집 미제거의 경우 시공미 마무리 미흡에 의한 손상으로 제거 등의 정비가 요구된다.

2) PSC Girder

- 거더에 대한 외관조사 결과, 기존손상인 인양홀 박락이 확인되었고, 금회 거더하부에 국부적인 파손이 추가 조사되었다. 그 외의 손상은 없는 전반적으로 양호한 상태이다.
- 거더에 발생한 인양홀 박락, 파손의 경우 거더 거치시 충격, 시공시 외부충격 등에 의한 손상으로 판단되며, 손상의 진전 방지를 위한 단면보수 등의 조치를 취하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.

3) 가로보

- 가로보에 대한 외관조사 결과, 기존손상인 박리 및 박락, 백태가 확인되었고, 금회 박락, 철근노출, 백태 등의 손상이 추가 발생한 것으로 조사되었다. 현재, 기능발휘에는 문제가 없는 상태이다.
- 가로보에 발생한 박리 및 박락, 철근노출의 경우 시공미흡, 거푸집제거시 충격 등에 의한 손상으로 판단되며, 철근노출이 노출된 상태로 장기공용시 부식 등의 손상이 발생할 가능성이 있으므로 단면보수, 방청 등의 조치가 필요하다.
- 백태의 경우, 장기공용, 수분접촉 등 복합적인 원인에 의해 발생한 손상으로 추정되며, 손상의 진전 방지를 위한 표면처리 등의 조치를 취하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.

4) 교대

- 교대에 대한 외관조사 결과, 기존손상인 균열(0.3mm미만), 법면 토사유실이 확인되었고, 그 외의 추가손상은 없는 것으로 조사되었다.
- 교대 A1측 흉벽에 발생한 균열의 경우 대부분 폭 0.3mm미만의 미세균열로 건조수축, 온도변화, 콘크리트의 재료특성 등에 의한 손상으로 추정된다. 기 손상부의 경우 구조물의 안전성에 영향을 미칠만한 수준은 아니나, 손상의 진전 방지를 위한 표면처리 등의 조치가 요망된다.
- 교대 A1 법면의 경우 유실이 확인되었으며, 옆에 위치한 사면 및 상부로부터 흘러들어온 우수에 의해 배수로 하부토사가 유실된 것으로 전회와 비교시 진전은 미미한 상태이다. 상기손상은 주의관찰 후 손상의 진전 시 되메우기 등의 조치가 요망된다.

5) 교각

- 교각에 대한 외관조사 결과, 기존손상인 균열(0.3mm미만) 및 망상균열, 폐자재 적치, 누수흔적이 확인되었고, 금회 정밀조사로 균열 및 누수흔적이 추가 조사되었다.
- 교각의 코핑부에 발생한 균열, 망상균열의 경우 대부분 폭 0.3mm미만의 미세균열로 건조수축, 온도변화, 콘크리트의 재료특성 등에 의한 손상으로 추정된다. 상기 발생한 손상부의 경우 구조물의 안전성에 영향을 미칠만한 수준은 아니나, 손상의 진전 방지를 위한 표면처리 등의 조치가 요망된다.
- 코핑부에 발생한 폐자재 적치의 경우 구조물의 원활한 유지관리를 위한 정비가 필요할 것으로 판단된다. 누수흔적의 경우 신축이음 및 외부로부터 흘러들어온 우수에 의한 손상으로 외관상 표면처리가 필요하다.

6) 교량받침

- 교량받침에 대한 외관조사 결과, 기존손상인 무수축물탈 및 받침콘크리트 균열, 들뜸, 파손, 철근노출, 받침본체 스톱퍼 간섭, 플레이트 부식 등의 손상이 확인되었으며, 추가 진전 및 2차 손상발생은 없는 것으로 조사되었다. 금회 정밀점검으로 플레이트 부식이 일부 신규 조사되었다.
- 교량받침의 무수축물탈 및 받침콘크리트에 발생한 균열의 경우 건조수축 및 온도변화에 의한 손상으로 판단되며, 교량받침의 거동에 영향을 미칠만한 손상은 아니나, 손상의 진전 방지를 위한 표면처리 등의 조치를 취하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.
- 받침콘크리트, 무수축물탈 들뜸 및 파손, 철근노출의 경우 시공미흡, 피복부족 등에 의한 손상으로 판단되며, 손상의 진전 방지를 위한 단면보수, 방청 등의 조치가 요망된다.
- 스톱퍼 간섭의 경우 교량받침의 횡방향 거동에 의한 손상으로 판단되며, 현재 스톱퍼 파손 및 주변부재 손상은 발생되지 않은 상태이다. 기 발생한 손상부의 경우 주기적인 점검을 통한 주의관찰 후 손상의 진전 및 주변부재 손상 발생시 프리셋팅 등의 조치를 취하는 것이 바람

직 할 것으로 판단된다.

- 플레이트 부식의 경우 습기흡착, 공용기간 증가 등에 의한 손상으로 손상의 진전 방지를 위한 재도장 등의 조치가 요망되며, 거푸집 미제거의 경우 교량받침의 원활한 유지관리를 위한 거푸집 제거 등의 정비가 필요할 것으로 판단된다.
- 연단거리 측정 결과, 전 개소 모두 실측 연단거리가 계산 연단거리를 상회하고 있는 것으로 측정되어 설계기준을 만족하고 있는 것으로 검토되었다.
- 계산여유량과 실측여유량의 비교·검토결과 가동여유량이 충분한 것으로 조사되었으며, 교량받침의 이탈 가능성은 없는 상태로 판단된다.

7) 신축이음장치

- 신축이음에 대한 외관조사 결과, 기존손상인 후타재 균열, 본체 부식이 확인되었고, 금회 정밀점검으로 후타재 균열, 망상균열 및 본체 하부누수가 추가 조사되었다. 신축이음의 가동상태는 양호한 상태이다.
- 신축이음에 발생한 후타재 균열, 망상균열은 차량 통행하중 및 충격, 콘크리트 열화 등으로 인한 손상으로 판단되며, 표면처리를 실시하는 유지관리가 필요할 것으로 판단된다.
- 후타재 파손의 경우 공용기간 증가, 차량 통행하중 및 충격, 콘크리트 열화 등에 의한 손상으로 판단되며, 손상의 진전 방지를 위한 단면보수가 필요할 것으로 판단된다.
- 본체 부식의 경우 공용중 열화로 현 시점에서의 보수 보다는 손상의 진전이 일괄보수를 실시하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다. 본체 하부누수는 열화된 본체 고무재사이로의 누수로 하부 교각(P3, 누수흔적)에 영향을 미치는 중이나, 그 정도가 심하지 않으므로, 주의관찰을 실시하고 추후 신축이음 교체시 일괄적으로 보수를 실시하는 유지관리가 유리할 것으로 판단된다.
- 신축이음장치에 대한 실측유간은 바닥판, 거더, 신축이음 유간 중 여유량이 가장 작은 신축이음 유간으로 검토하였고, 검토온도에 대한 충분한 여유량을 확보하고 있는 것으로 평가되었다.

8) 교면포장

- 교면포장에 대한 외관조사 결과, 기존손상인 본선구간 전구간 망상균열, 접속부 망상균열이 확인되었고, 손상부의 진전은 미미한 상태이다. 금회 정밀점검으로 접속부 포장파손이 1개소 추가 조사되었다.
- 교면포장에 발생한 망상균열의 경우 건조수축, 우수유입, 중차량 반복통행, 공용기간 증가 등의 복합적인 원인으로 인한 손상으로 판단되며, 손상의 진전 방지 및 차량의 주행성 확보를 위한 표면처리 등의 조치가 요망된다.
- 접속부 포장파손의 경우 중차량 반복통행, 공용기간 증가 등의 복합적인 원인으로 인한 손상으로 판단되며, 손상의 진전 방지 및 차량의 주행성 확보를 위한 단면보수 등의 조치가 요망된다.

9) 배수시설

- 배수시설에 대한 외관조사 결과, 기존손상인 배수구 막힘이 확인되었고, 금회 추가로 배수구 막힘에 대한 손상이 조사되었다. 그 외의 배수구 및 배수관 상태는 양호한 상태이다.
- 배수시설은 현재 전반적으로 양호한 상태이나, 일부구간에서 배수구 막힘이 조사되었다. 상기 손상은 공용기간 증가 및 비산물퇴적 등이 원인으로 주기적인 정비를 통한 유지관리가 필요하다.

10) 방호벽

- 방호벽에 대한 외관조사 결과, 기존손상인 국부적인 균열(0.3mm미만)이 확인되었고, 금회 추가 발생한 손상은 없는 것으로 조사되었다. 방호벽 상단에 설치된 낙하물방지망은 전반적으로 양호한 상태이다.
- 방호벽에 발생한 균열의 경우 건조수축 및 온도변화 등의 복합적인 원인에 의한 손상으로 추정된다. 손상부의 경우 균열 폭이 0.3mm미만이며 구조물의 내구성에 영향을 미칠만한 수준은 아니나, 손상의 진전 방지를 위한 표면처리 등의 조치를 취하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.

11) 교량 점검시설

- 교대에 설치된 점검통로 조사 시 점검발판, 콘크리트 상태 등을 중점적으로 조사하였으며, 전반적인 상태는 양호한 상태이나, 마감불량에 의한 철근노출이 1개소 조사되었다.
- 점검시설은 현재 전반적으로 양호한 상태로 확인되었으며, 마감불량에 의한 철근노출이 1개소 조사되었다. 상기 손상은 주의관찰을 실시하고 추후 손상의 진전시 정비를 실시하는 유지관리가 유리할 것으로 판단된다.

12) 공중이 이용하는 부위

- 공중이 이용하는 부위중 추락방지시설은 방호벽, 도로포장, 도로부 신축이음부는 본문의 교면포장, 신축이음장치에 기입된 내용으로 대체하였으며, 환기구 등의 덮개는 미설치된 상태이다.

13) 내구성조사

- 반발경도법에 의한 압축강도 측정결과 상부구조(바닥판하면) 27.5~28.3MPa, 상부구조(거더) 41.1~50.2MPa, 하부구조(교대) 26.0~27.3MPa, 하부구조(교각) 27.4~28.3MPa 로 측정 되었으며, 설계기준 압축강도(바닥판하면: 27.0MPa, 거더: 40.0MPa, 교대: 24.0MPa, 교각: 27.0MPa)를 상회하는 것으로 강도 저하가 없는 것으로 판단된다. 따라서, 금회 시험을 실시한 콘크리트 강도는 공용연수 경과에 따른 강도 저하가 발생되지 않은 것으로 판단된다.

- 상부구조 탄산화깊이는 4.5~5.0mm, 하부구조 탄산화깊이는 5.0~5.5mm로 측정되었으며, 잔여 깊이가 30mm이상을 확보하고, 세부지침 지침기준 "a"로 평가 되어 탄산화에 따른 철근의 부식발생 영향은 없는 것으로 판단된다.

나. 현장조사 및 시험(영천방향)

1) 바닥판 하면

- 바닥판하면에 대한 외관조사 결과, 기존손상인 캔틸레버 균열(0.3mm미만) 및 거푸집 미제거가 확인되었고, 금회 캔틸레버 균열이 추가 조사되었다. 중앙부의 데크플레이트 전반적으로 양호한 상태이다.
- 바닥판 하면의 일부구간에 발생한 균열의 경우 건조수축 및 온도변화, 콘크리트의 재료특성 등에 의한 비구조적 손상으로 판단되며, 손상의 진전 방지 및 구조물의 내구성 증진을 위한 표면처리 등의 조치를 취하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.
- 거푸집 미제거의 경우 시공미 마무리 미흡에 의한 손상으로 제거 등의 정비가 요구된다.

2) PSC Girder

- 거더에 대한 외관조사 결과, 기존손상인 인양홀 박락, 거더 박락이 확인되었고, 금회 인양홀 박락이 추가 조사되었다. 그 외의 손상은 없는 전반적으로 양호한 상태이다.
- 거더에 발생한 인양홀 박락, 파손의 경우 거더 거치시 충격, 시공시 외부충격 등에 의한 손상으로 판단되며, 손상의 진전 방지를 위한 단면보수 등의 조치를 취하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.

3) 가로보

- 가로보에 대한 외관조사 결과, 기존손상인 박리, 들뜸이 확인되었고, 금회 박리, 박락, 철근노출 등의 손상이 추가 발생된 것으로 조사되었다. 현재, 기능발휘에는 문제가 없는 상태이다.
- 가로보에 발생한 박리 및 박락, 철근노출의 경우 시공미흡, 거푸집제거시 충격 등에 의한 손상으로 판단되며, 철근노출이 노출된 상태로 장기공용시 부식 등의 손상이 발생할 가능성이 있으므로 단면보수, 방청 등의 조치가 필요하다.

4) 교대

- 교대에 대한 외관조사 결과, 기존손상인 균열(폭 0.3mm미만) 및 파손, 박리, 이물질퇴적, 폐콘크리트 퇴적, 법면 토사유실 등이 확인되었다. 그 외의 추가손상은 없는 것으로 조사되었다.

- 교대 벽체에 발생된 균열(0.3mm미만)의 경우 건조수축 및 온도변화에 의한 초기 손상으로 판단되며, 손상의 진전 방지 및 구조물의 내구성 증진을 위한 표면보수 등의 조치가 요망된다.
- 박리 및 파손의 경우 시공중 외부충격, 우수유입, 동결융해 등에 의한 손상으로 추정되며, 손상의 진전 방지를 위한 단면보수 등의 조치가 요망된다.
- 이물질퇴적 및 폐콘크리트 퇴적의 경우 구조물의 원활한 유지관리를 위한 정비가 필요하다.
- 법면에 발생된 토사유실의 경우 현재 임시보수를 실시한 상태이며, 기 손상부의 경우 주의관찰 후 손상의 진전 시 숏크리트 타설, 보호블럭 시공 등의 조치가 요망된다.

5) 교각

- 교각에 대한 외관조사 결과, 기존손상인 균열(0.3mm미만, 이상) 및 박리, 박락, 폐자재 적치가 확인되었고, 금회 추가손상은 없는 것으로 조사되었다.
- 교각에 발생된 균열의 경우 건조수축, 온도변화, 콘크리트의 재료특성 등에 의한 손상으로 추정되며, 손상의 진전 방지 및 구조물의 내구성 증진을 위한 표면처리, 주입보수 등의 조치가 요망된다.
- 박리 및 박락의 경우 시공중 외부충격, 우수유입, 동결융해 등에 의한 손상으로 판단되며, 손상의 진전 방지 및 구조물의 내구성 증진을 위한 단면보수 등의 조치를 취하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.
- 폐자재 적치의 경우 구조물의 원활한 유지관리를 위한 정비가 필요할 것으로 판단된다.

6) 교량받침

- 교량받침에 대한 외관조사 결과, 기존손상인 무수축물탈 균열 및 박락, 받침콘크리트 박락 및 파손, 재료분리, 본체 스토퍼 간섭, 플레이트 부식 등의 손상이 확인되었으며, 추가 진전 및 2차 손상발생은 없는 것으로 조사되었다. 금회 추가손상은 없는 것으로 조사되었다.
- 교량받침의 무수축물탈에 발생된 균열의 경우 건조수축 및 온도변화에 의한 손상으로 판단되며, 교량받침의 거동에 영향을 미칠만한 손상은 아니나, 손상의 진전 방지를 위한 표면처리 등의 조치를 취하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.
- 받침 몰탈 및 콘크리트에 발생된 박락, 파손, 재료분리의 경우 시공중 외부충격, 동결융해, 시공초기 다짐부족 등에 의한 손상으로 추정되며, 현재 손상정도는 경미하나 손상의 진전 방지를 위한 단면보수 등의 조치가 요망된다.
- 스토퍼 간섭의 경우 교량받침의 횡방향 거동에 의한 손상으로 판단되며, 현재 스토퍼 파손 및 주변부재 손상은 발생되지 않은 상태이다. 기 손상부의 경우 추후 주기적인 점검을 통한 주의관찰 후 손상의 진전 및 주변부재 손상 발생 시 프리셋팅 등의 조치를 취하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

- 교량받침의 플레이트 부식의 경우 공용기간 증가, 습기흡착 등에 의한 손상으로 손상의 진전 방지를 위한 채도장 등의 조치가 요망되며, 거푸집 미제거의 경우 교량받침의 원활한 유지관리를 위한 거푸집 제거 등의 정비가 필요하다.
- 연단거리 측정 결과, 전 개소 모두 실측 연단거리가 계산 연단거리를 상회하고 있는 것으로 측정되어 설계기준을 만족하고 있는 것으로 검토되었다.
- 계산여유량과 실측여유량의 비교·검토결과 가동여유량이 충분한 것으로 조사되었으며, 교량받침의 이탈 가능성은 없는 상태로 판단된다.

7) 신축이음장치

- 신축이음에 대한 외관조사 결과, 기존손상인 후타재 균열 및 파손, 재료분리, 본체 이물질 퇴적이 확인되었고, 금회 후타재 균열이 일부 추가 조사되었다. 신축이음의 가동상태는 양호한 상태이다.
- 신축이음장치에 발생된 후타재 균열의 경우 건조수축, 온도변화 등에 의한 손상으로 판단되며, 손상의 진전 방지를 위한 표면처리 등의 조치가 요망된다.
- 후타재 파손, 재료분리의 경우 공용기간 증가, 중차량 반복 통행, 다짐부족, 열화 등에 의한 손상으로 추정되며, 손상의 진전 방지 및 구조물의 내구성 증진을 위한 단면보수 등의 조치를 취하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.
- 본체 이물질 퇴적의 경우 공용기간 증가, 통행차량으로 인한 비산먼지 등에 의해 발생한 손상으로 신축이음장치의 원활한 거동을 위한 정비가 요망된다. 또한 손상의 재발생 방지를 위한 관리주체의 주기적인 정비가 필요할 것으로 판단된다.
- 신축이음장치에 대한 실측유간은 바닥판, 거더, 신축이음 유간 중 여유량이 가장 작은 신축이음 유간으로 검토하였고, 검토온도에 대한 충분한 여유량을 확보하고 있는 것으로 평가되었다.

8) 교면포장

- 교면포장에 대한 외관조사 결과, 기존손상인 본선구간 전구간 망상균열, 박리가 확인되었고, 손상부의 진전은 미미한 상태이다. 금회 정밀점검으로 포장박리가 1개소 추가 조사되었다.
- 교면포장에 발생된 망상균열의 경우 건조수축, 온도변화, 중차량 반복통행 등의 복합적인 원인에 의해 발생한 손상으로 추정되며, 손상의 진전 방지 및 차량의 주행성 확보를 위한 표면처리 등의 조치가 필요할 것으로 판단된다.
- 갓길측에 발생된 박리의 경우 장기공용, 우수유입, 동결융해 등에 의한 손상으로 추정되며, 손상의 진전 방지를 위한 표면처리 등의 조치가 필요할 것으로 판단된다.

9) 배수시설

- 배수시설에 대한 외관조사 결과, 손상이 없는 양호한 상태인 것으로 조사되었다.
- 배수구는 현재 양호한 상태이며, 공용기간 경과 및 추량통행에 의한 비산물퇴적 등의 원인으로 이물질퇴적, 그로인한 체수, 배수관 부식 등의 손상이 발생할 수 있으므로, 주기적인 정비를 통한 유지관리가 필요하다.

10) 방호벽

- 방호벽에 대한 외관조사 결과, 기존손상인 균열(0.3mm미만) 및 굽힘이 확인되었고, 금회 추가 발생한 손상은 없는 것으로 조사되었다. 방호벽 상단에 설치된 방음벽은 전반적으로 양호한 상태이다.
- 방호벽에 발생한 균열(0.3mm미만)의 경우 주로 방음벽설치를 위한 앵커볼트 삽입부에서 발생되었으며, 이는 볼트 삽입부의 응력발생에 의한 손상으로 추정된다. 기 손상부의 경우 손상의 진전 방지를 위한 표면처리 등의 조치를 취하는 것이 바람직 할 것으로 판단된다.
- 굽힘의 경우 외부 충격에 의한 손상으로 현재 손상정도가 경미하며 구조물의 내구성에 영향을 미칠만한 수준은 아니므로 주의관찰 하여도 무방하다.

11) 교량 점검시설

- 창정교의 점검시설은 없는 상태이다.

12) 공중이 이용하는 부위

- 공중이 이용하는 부위중 추락방지시설은 방호벽, 도로포장, 도로부 신축이음부는 본문의 교면포장, 신축이음장치에 기입된 내용으로 대체하였으며, 환기구 등의 덮개는 미설치된 상태이다.

13) 내구성조사

- 반발경도법에 의한 압축강도 측정결과 상부구조(바닥판하면) 27.2~28.2MPa, 상부구조(거더) 42.1~50.5MPa, 하부구조(교대) 26.9~27.9MPa, 하부구조(교각) 28.1~29.0MPa 로 측정 되었으며, 설계기준 압축강도(바닥판하면: 27.0MPa, 거더: 40.0MPa, 교대: 24.0MPa, 교각: 27.0MPa)를 상회하는 것으로 강도 저하가 없는 것으로 판단된다. 따라서, 금회 시험을 실시한 콘크리트 강도는 공용년수 경과에 따른 강도 저하가 발생되지 않은 것으로 판단된다.
- 상부구조 탄산화깊이는 5.0~5.5mm, 하부구조 탄산화깊이는 5.0~6.0mm로 측정되었으며, 잔여깊이가 30mm이상을 확보하고, 세부지침 지침기준 "a"로 평가 되어 탄산화에 따른 철근의 부식발생 영향은 없는 것으로 판단된다.

다. 상태평가 결과

- 금회 정밀안전점검 결과, 창정교의 상태평가 결과는 “B”로 산정되었다.
- 전회(2021년) 정밀안전점검과 비교·분석한 결과, 환산결함도 점수가 0.211에서 0.228로 0.017 증가하였으며, 상태평가 등급은 “B”로 동일하게 평가되었다.
- 환산결함도 점수가 증가한 주요 원인은 전회 점검과 비교 시 정밀조사로 인한 신축이음, 배수 시설 등의 신규 손상으로 인하여 전체 환산결함도 점수가 증가한 것으로 판단된다.

라. 결론

- 금회 정밀안전점검 결과를 바탕으로 창정교에 발생한 손상의 진전을 방지하고 보수를 통한 구조물의 내구성 확보를 위한 적절한 조치가 필요할 것으로 판단된다.
- 이상과 같이 자료조사, 외관조사, 내구성 조사 등의 결과를 분석하여 평가된 구조물의 상태평가 결과를 종합적으로 평가한 창정교의 안전등급은 「기능 발휘에는 지장이 없으나 경미한 손상, 결함, 열화 등이 발생하여 내구성 증진을 위해 부분적으로 보수가 필요한 상태인」인 「B」등급으로 평가되었다. 구조적인 손상 및 결함은 없는 것으로 판단되어 별도의 정밀안전진단은 필요 없을 것으로 판단되며, 본 보고서에 제시된 방안으로 보수를 시행하고 지속적인 유지관리를 실시한다면 구조물의 사용성을 확보하는데 문제가 없을 것으로 사료된다.

26.8.2 종합결론, 정밀안전진단 및 사용제한의 필요성 여부

- 대상 시설물에 대한 정밀안전점검 결과, 국부적으로 손상이 발생하였으나 시설물의 전반적인 안전성 및 기능성에는 특별한 문제가 없는 상태로서 주기적인 점검을 통한 관리를 시행한다면 대상시설물의 사용성은 확보될 수 있을 것으로 판단된다.
- 대상 시설물은 금회 점검결과, 정밀안전진단 및 사용제한이 필요치 않다.

26.8.3 유지관리 시 특별한 관리가 요구되는 사항

- 교면포장의 망상균열은 주기적인 점검을 통한 유지관리가 필요하다.

26.8.4 기타 필요한 사항

- 시설물의 안전성 유지는 점검 당시에는 양호한 상태로 존재하여도, 이후의 유지관리 상태 및 예기치 않던 외적요인에 의해 잔존해 있던 위험요소가 일시적으로 노출되어 안전성에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 점검 등의 유지관리를 통해 기능성과 안전성을 유지하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

