

12. 패널식 옹벽 12

12.1 시설물 개요

12.2 자료수집 및 분석

12.3 현장조사

12.4 콘크리트 재료시험 조사

12.5 상태평가

12.6 종합평가 및 안전등급 지정

12.7 보수·보강 및 유지관리 방안

12.8 종합결론

12.1.2 위치도 및 전경사진



【그림 12.1.1】 위치도




【사진 12.1.1】 전경사진


	
전면부 전경	배수관 전경
	
하부 전경	상부 전경
	
광파기를 이용한 측량 작업	경사계를 이용한 경사도 측정

【사진 12.1.2】 부재별 현황 및 작업사진


12.1.3 시설물 일반도

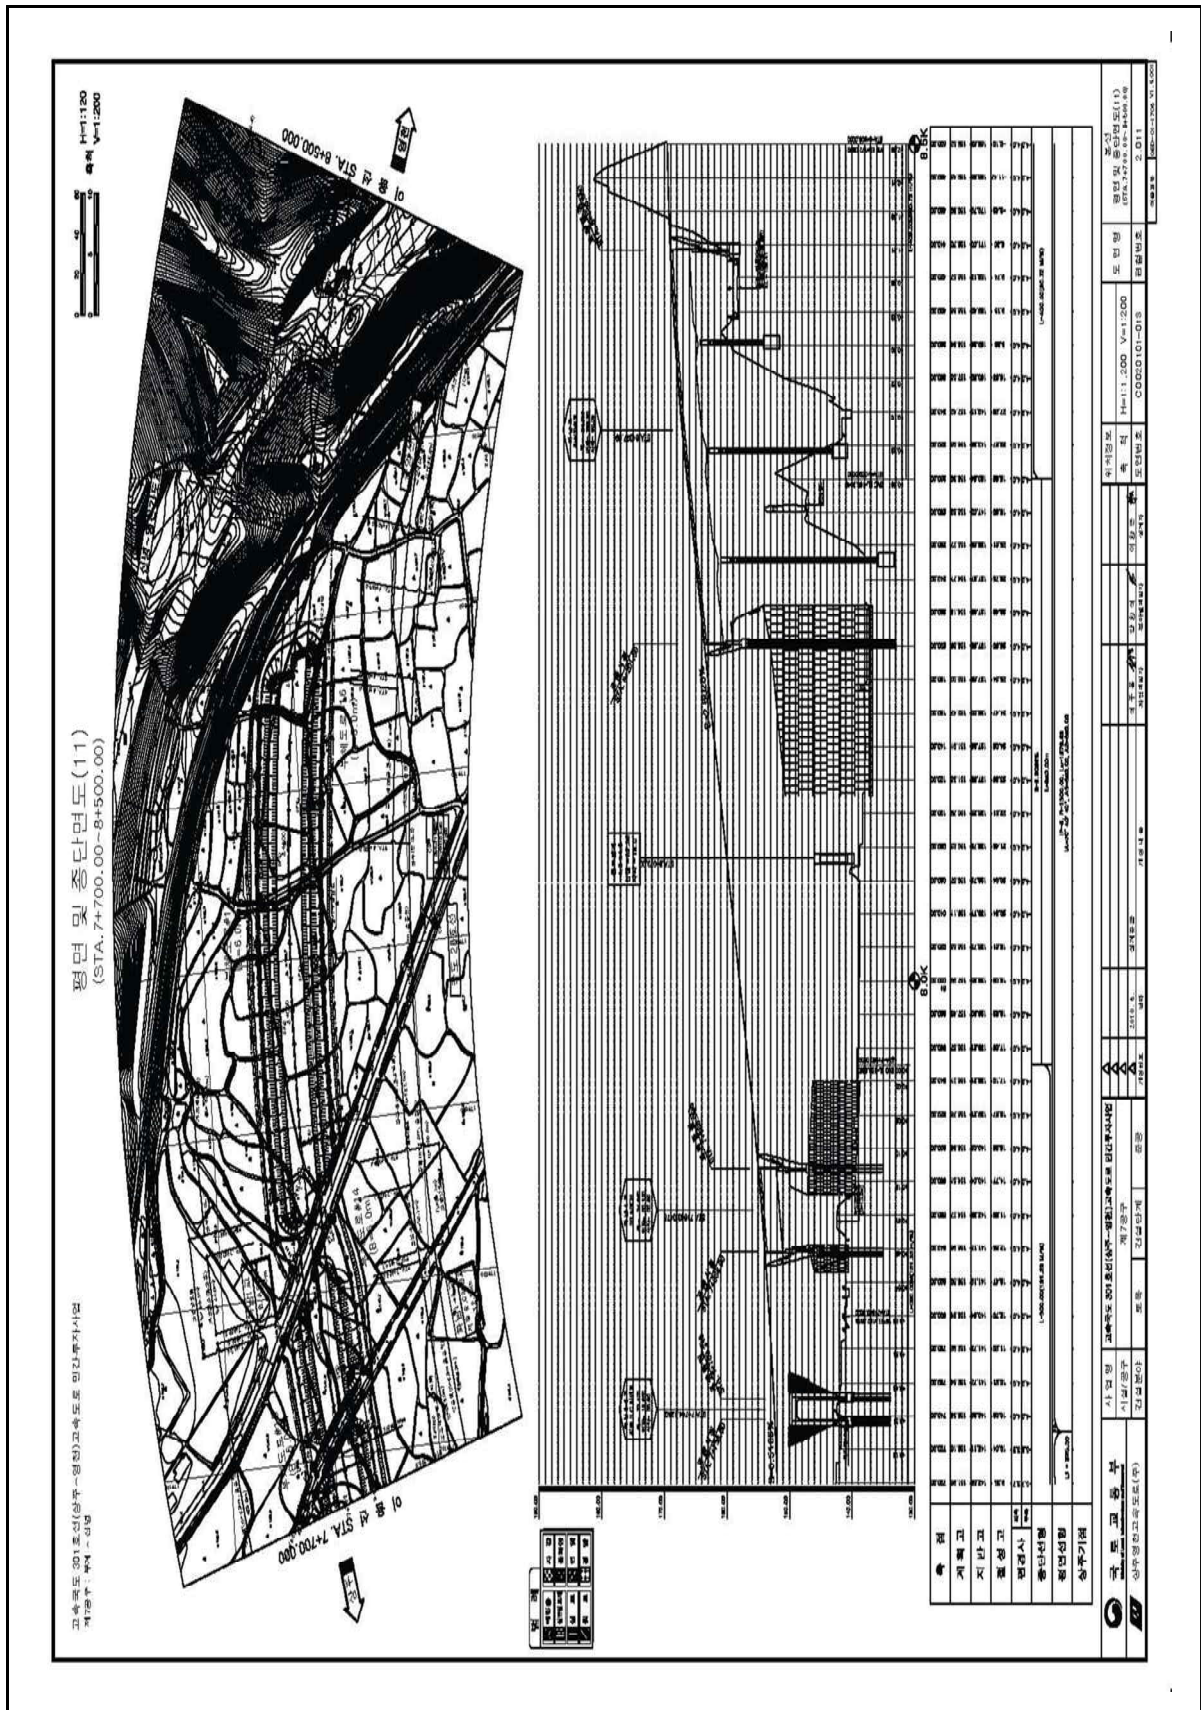


【그림 12.1.2】 종평면도

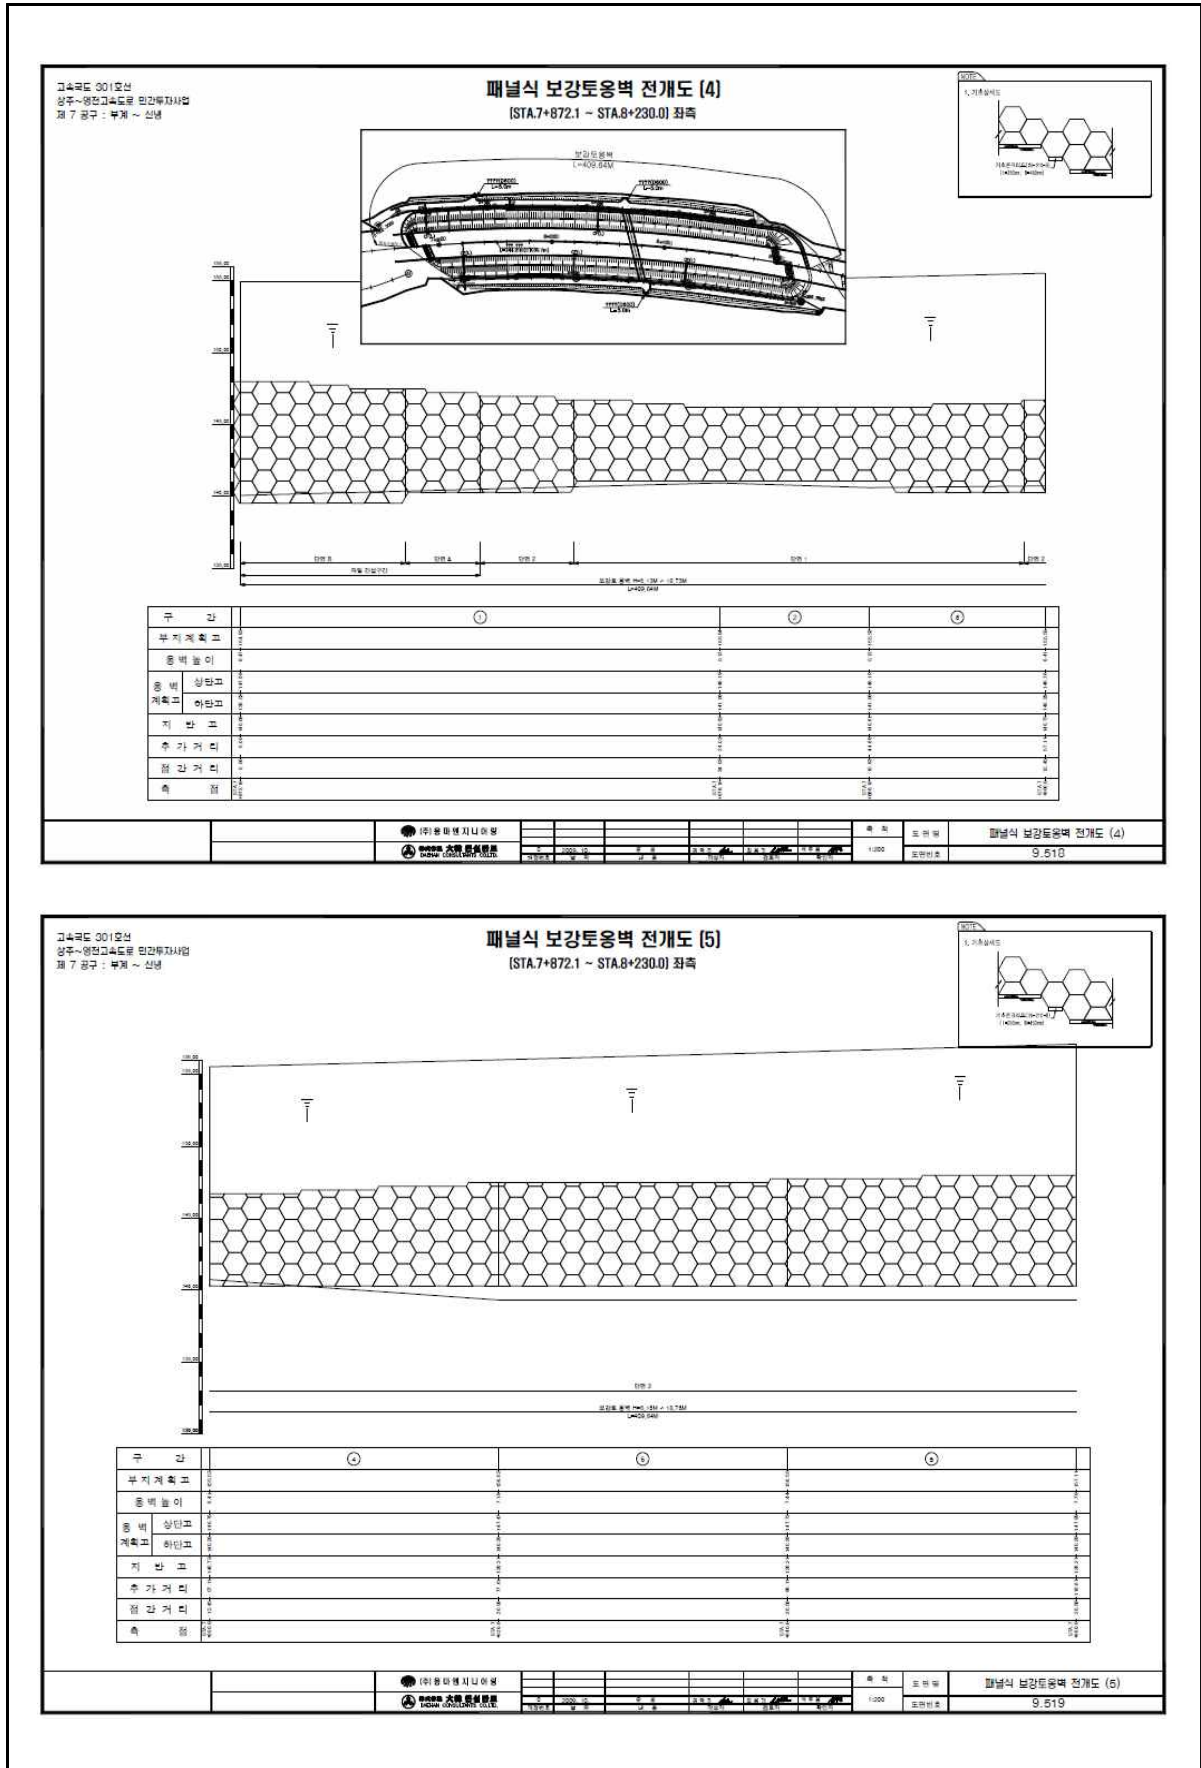


【그림 12.1.3】 전개도

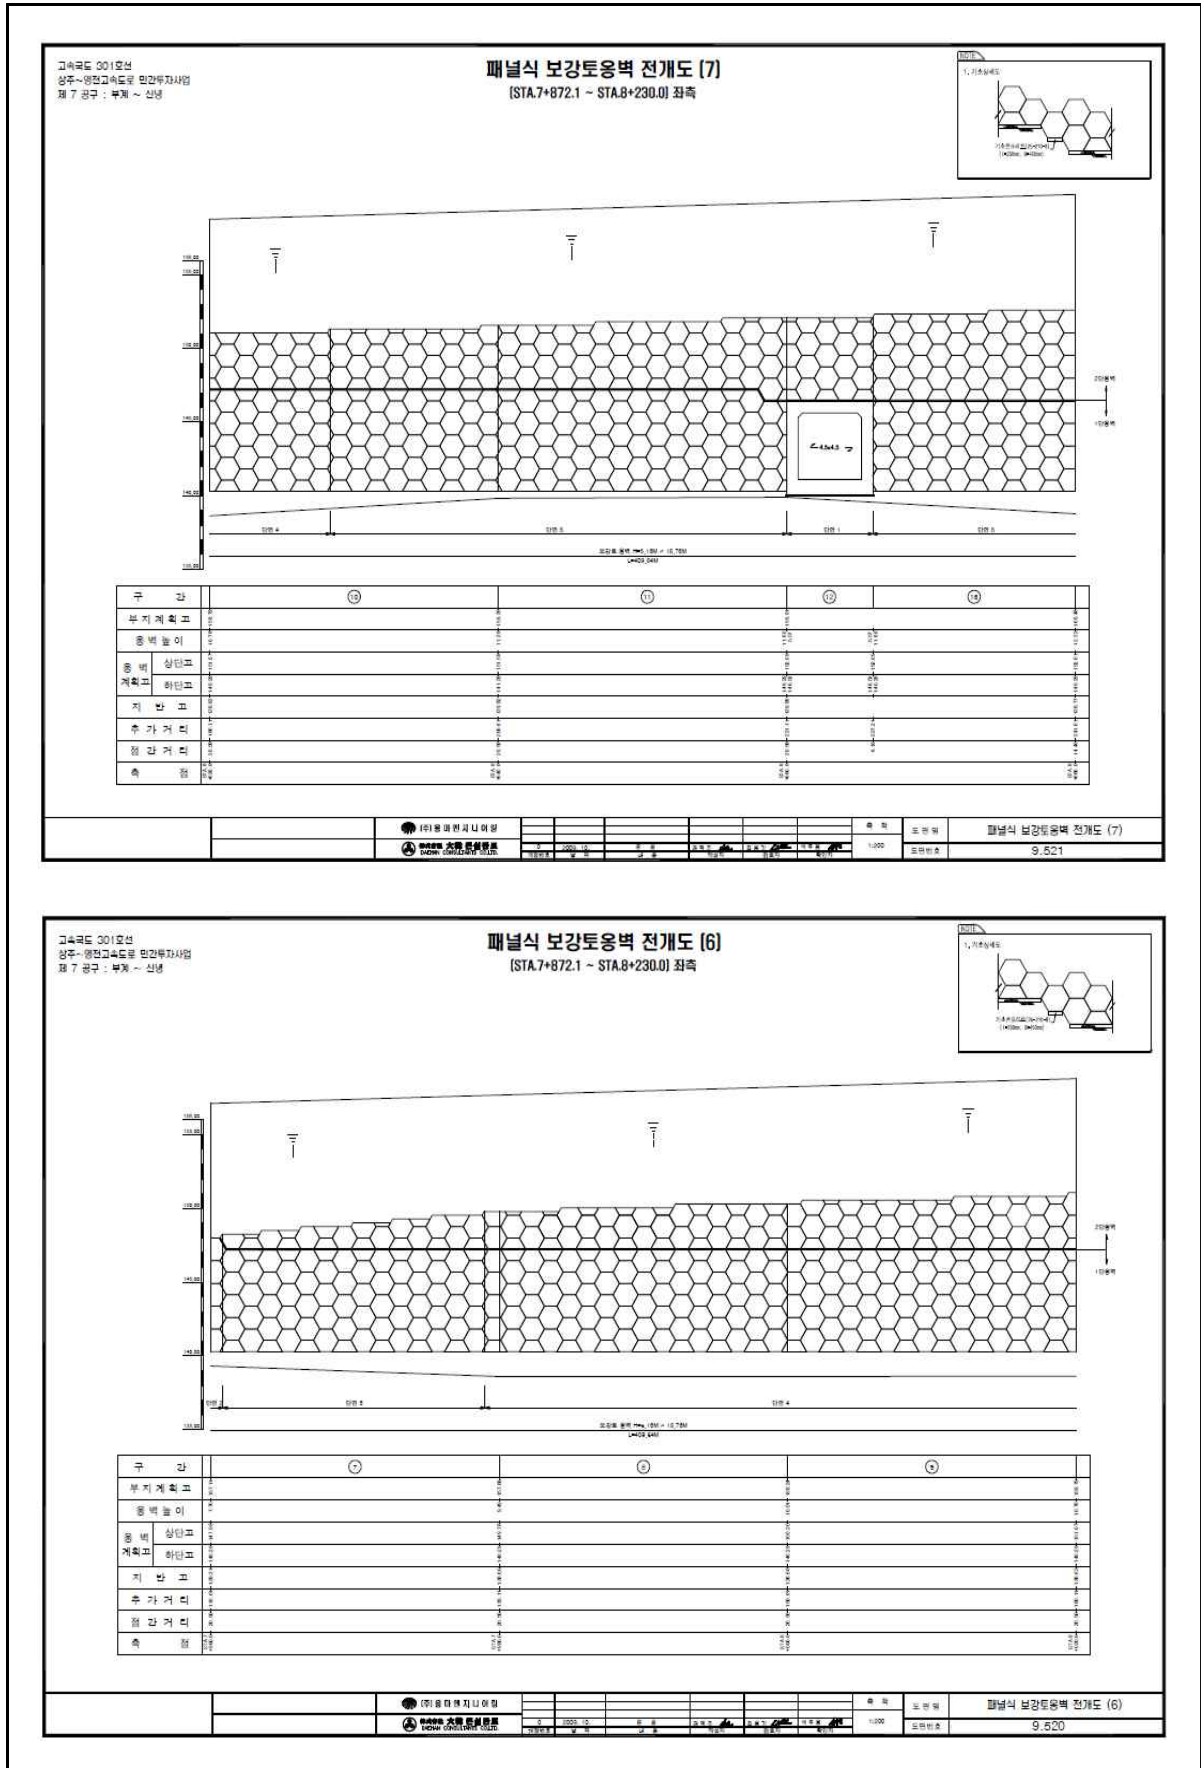


【그림 12.1.3】 전개도(계속)

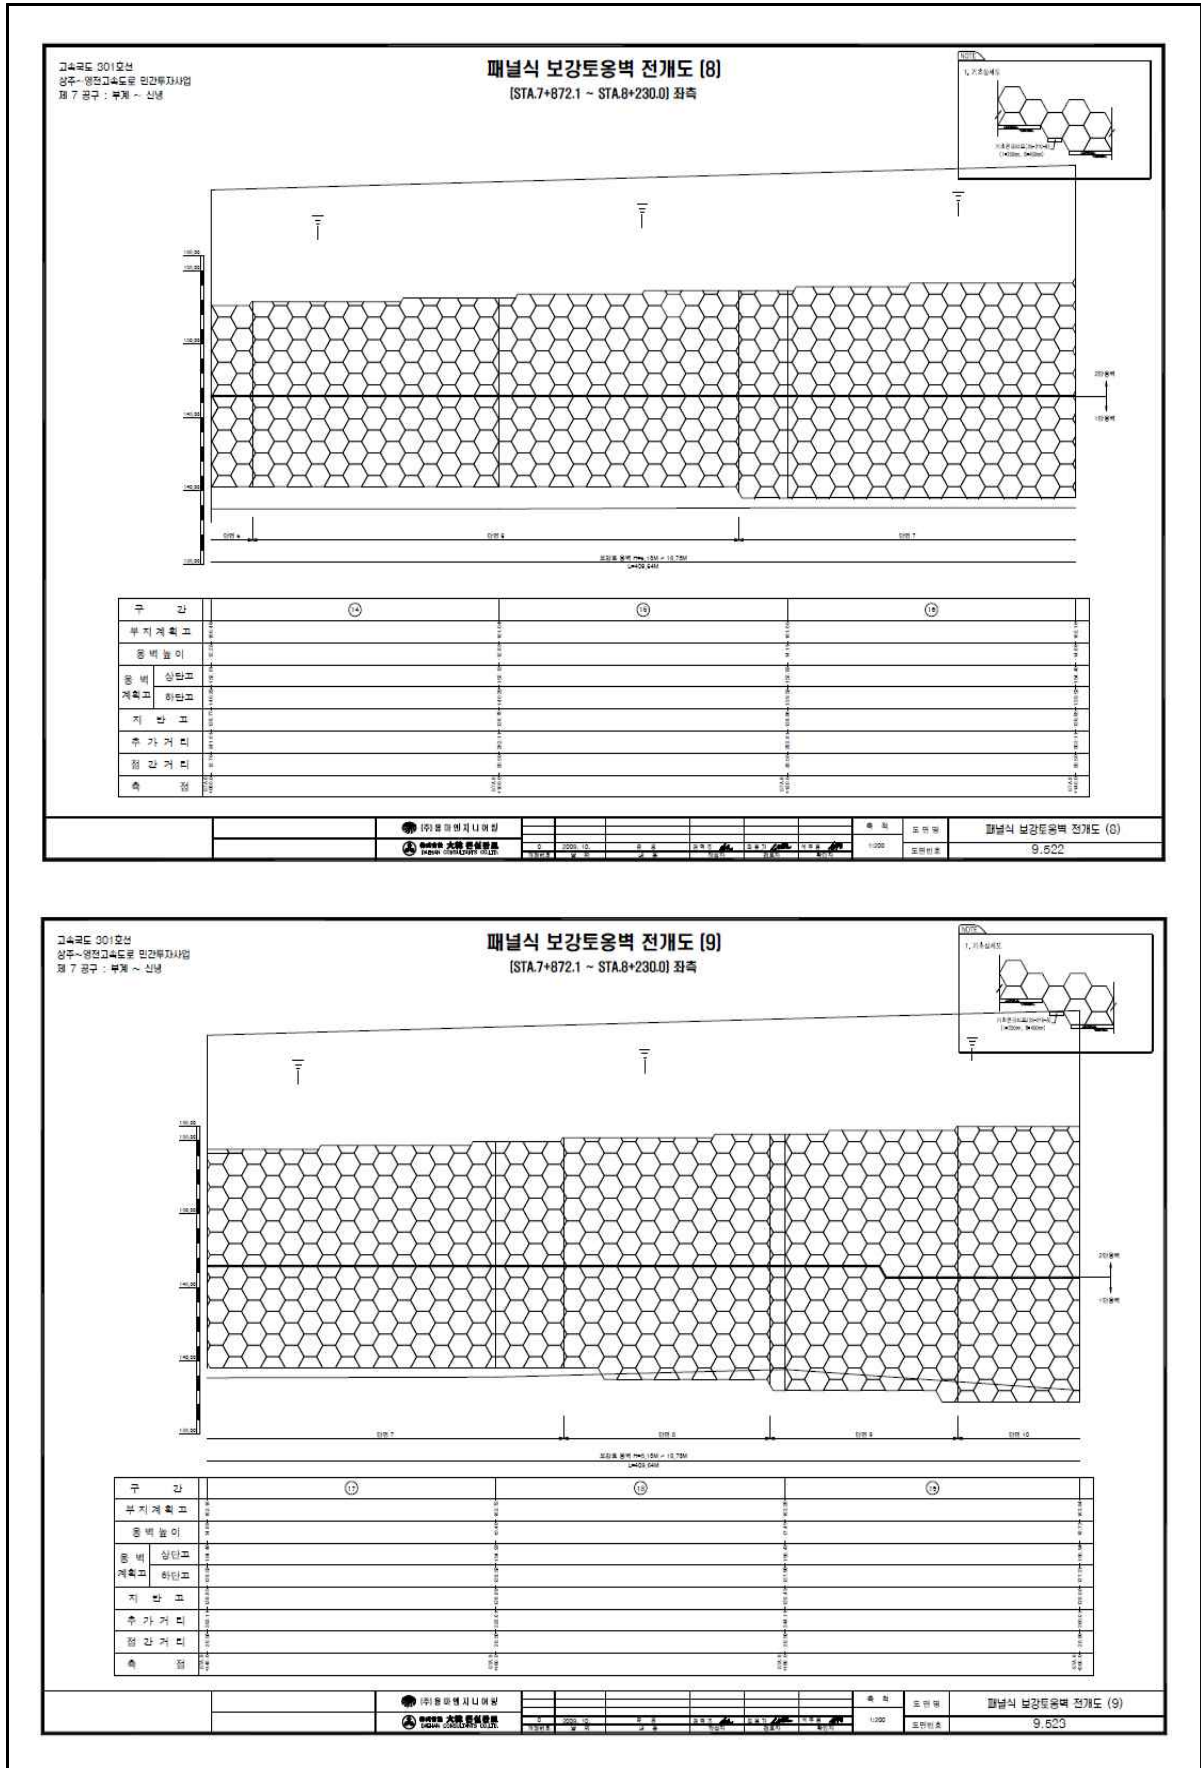


【그림 12.1.3】 전개도(계속)

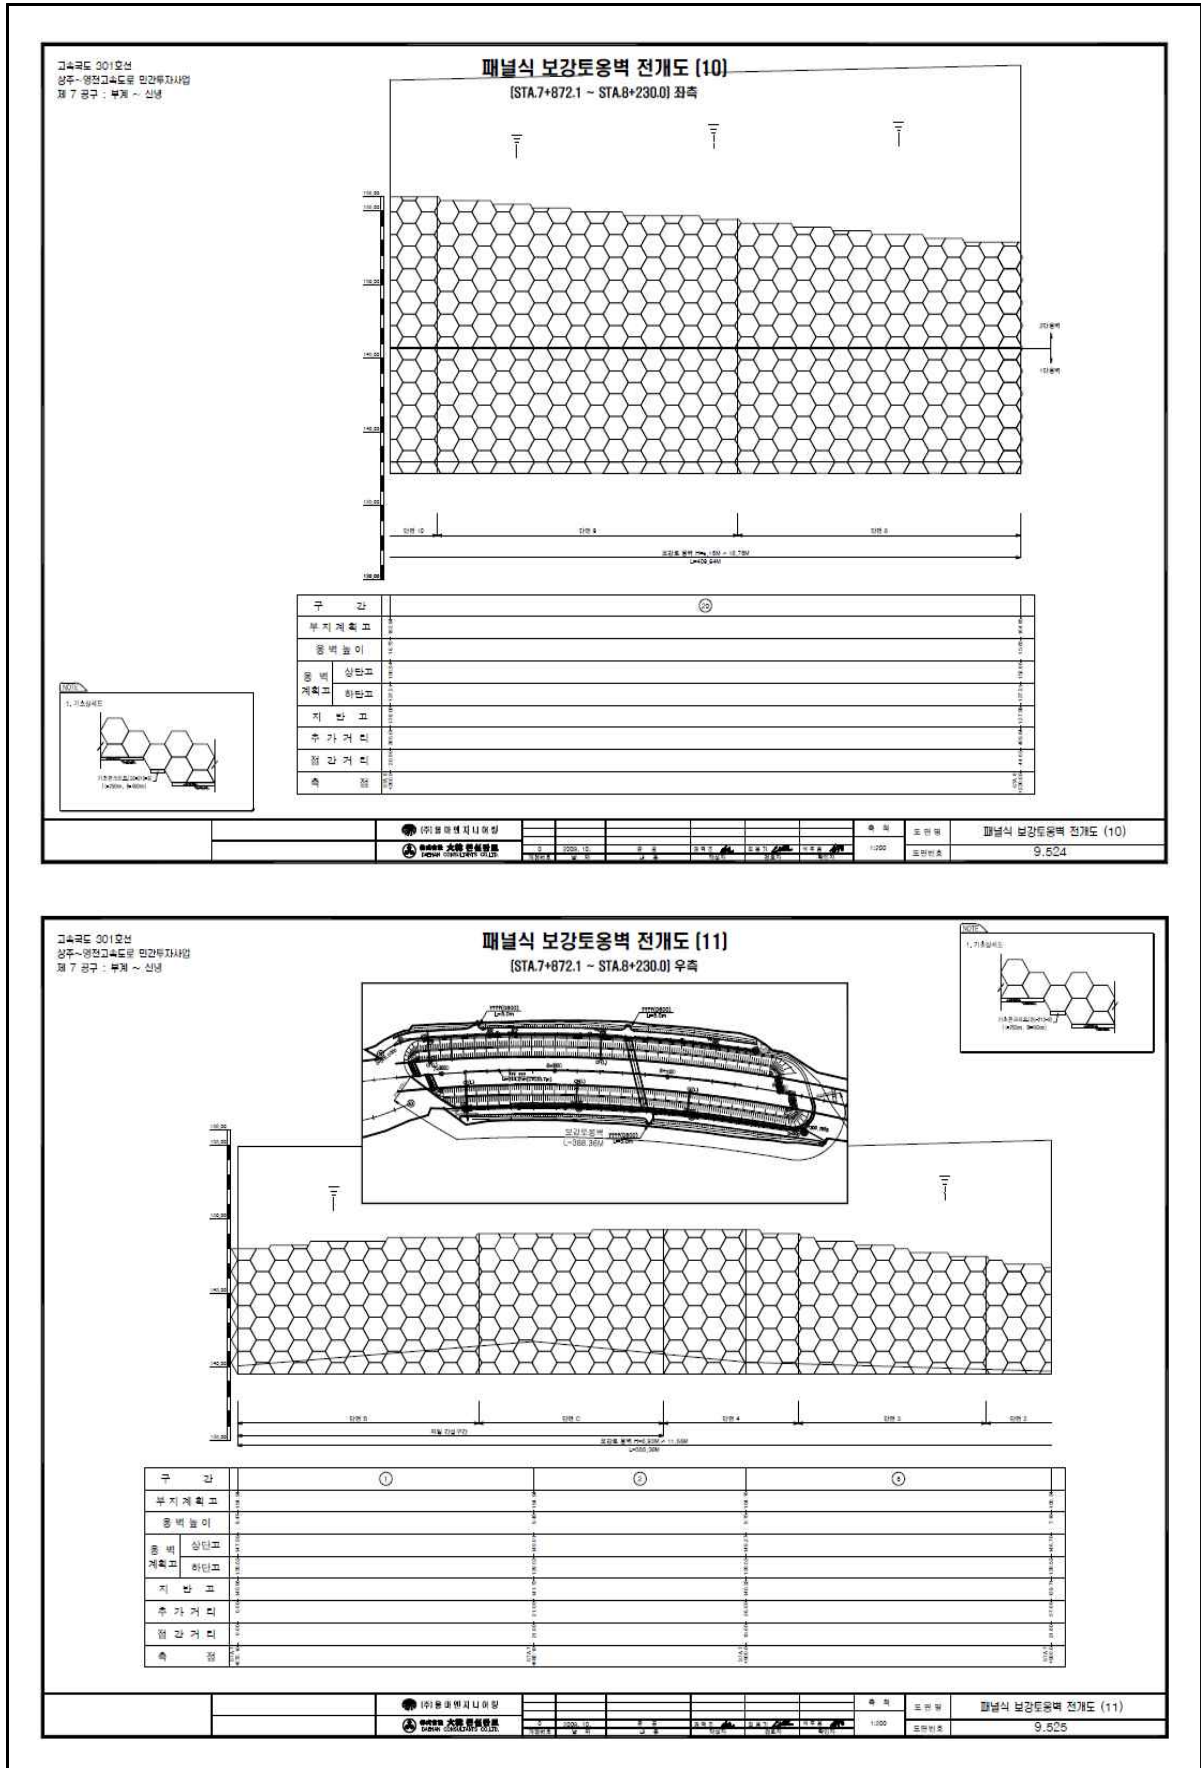


【그림 12.1.3】 전개도(계속)

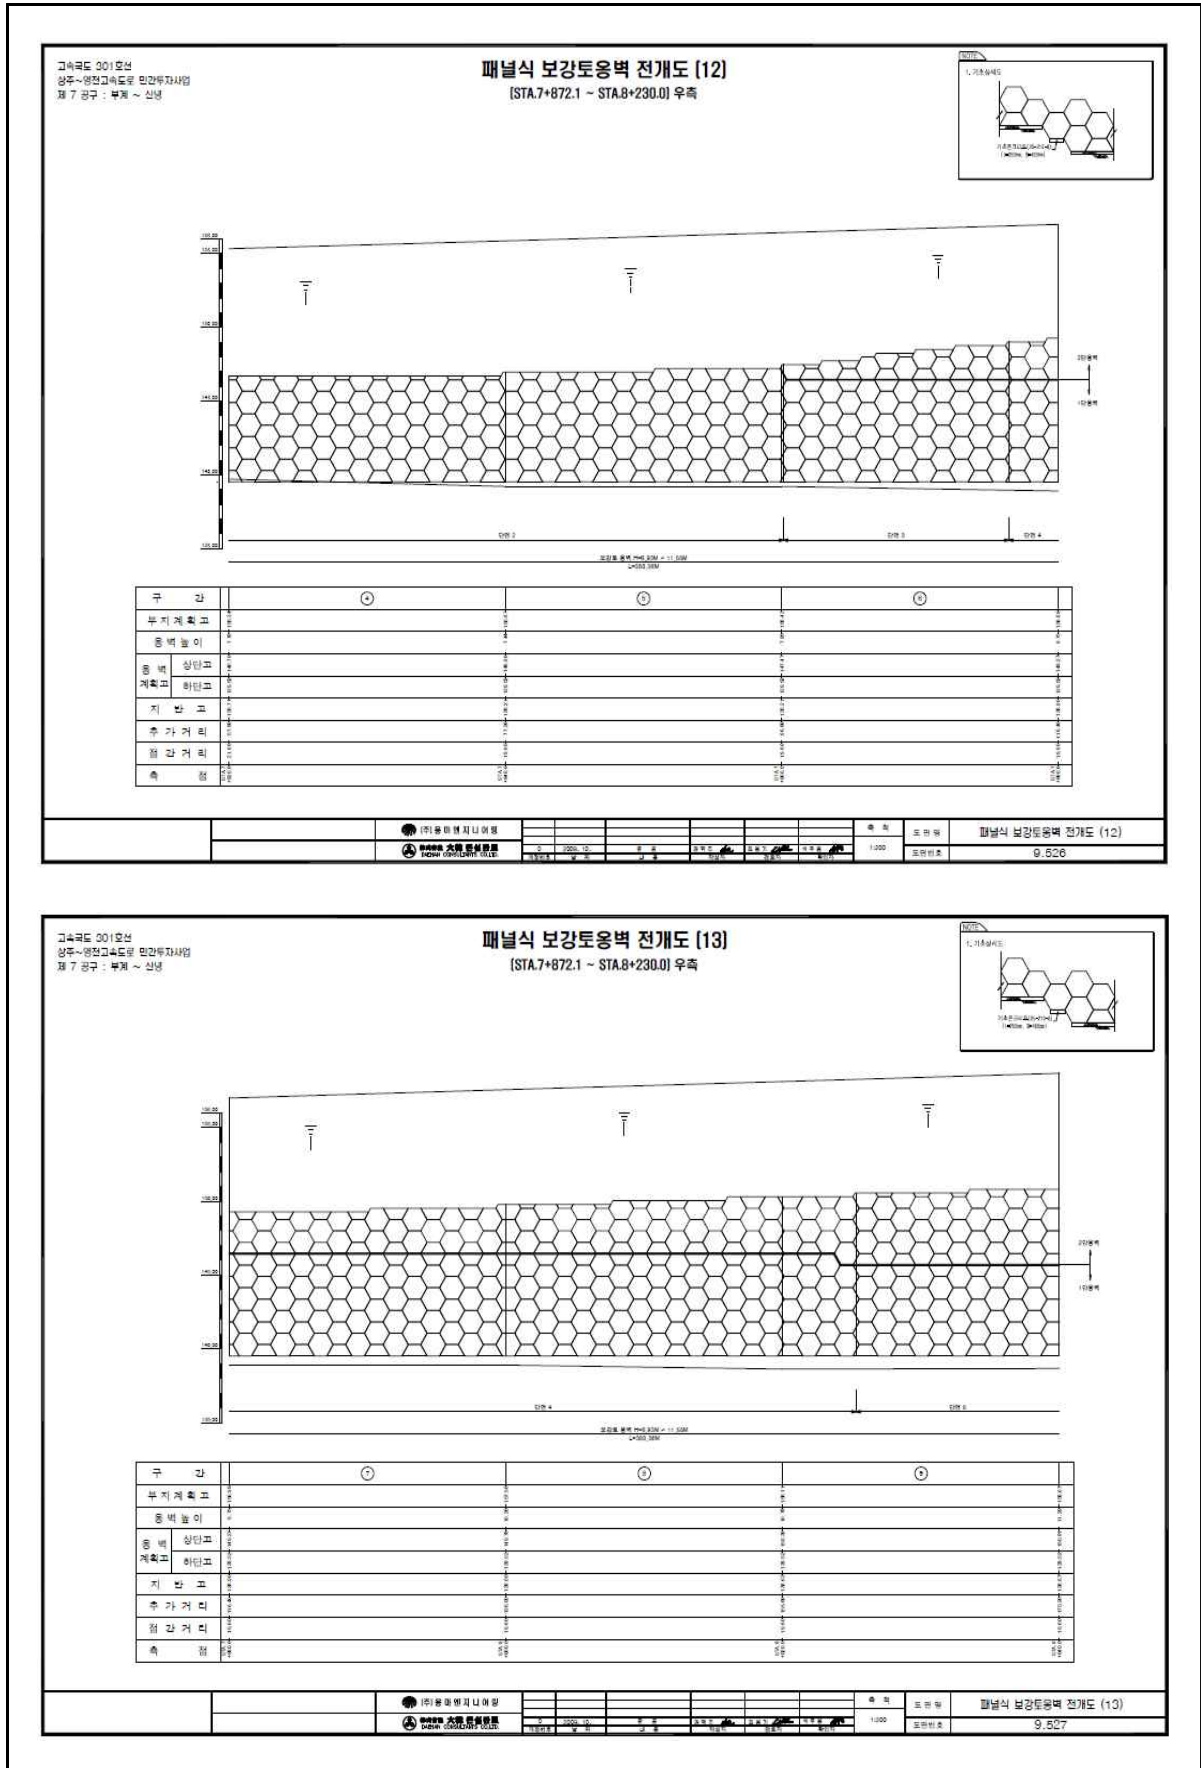


【그림 12.1.3】 전개도(계속)

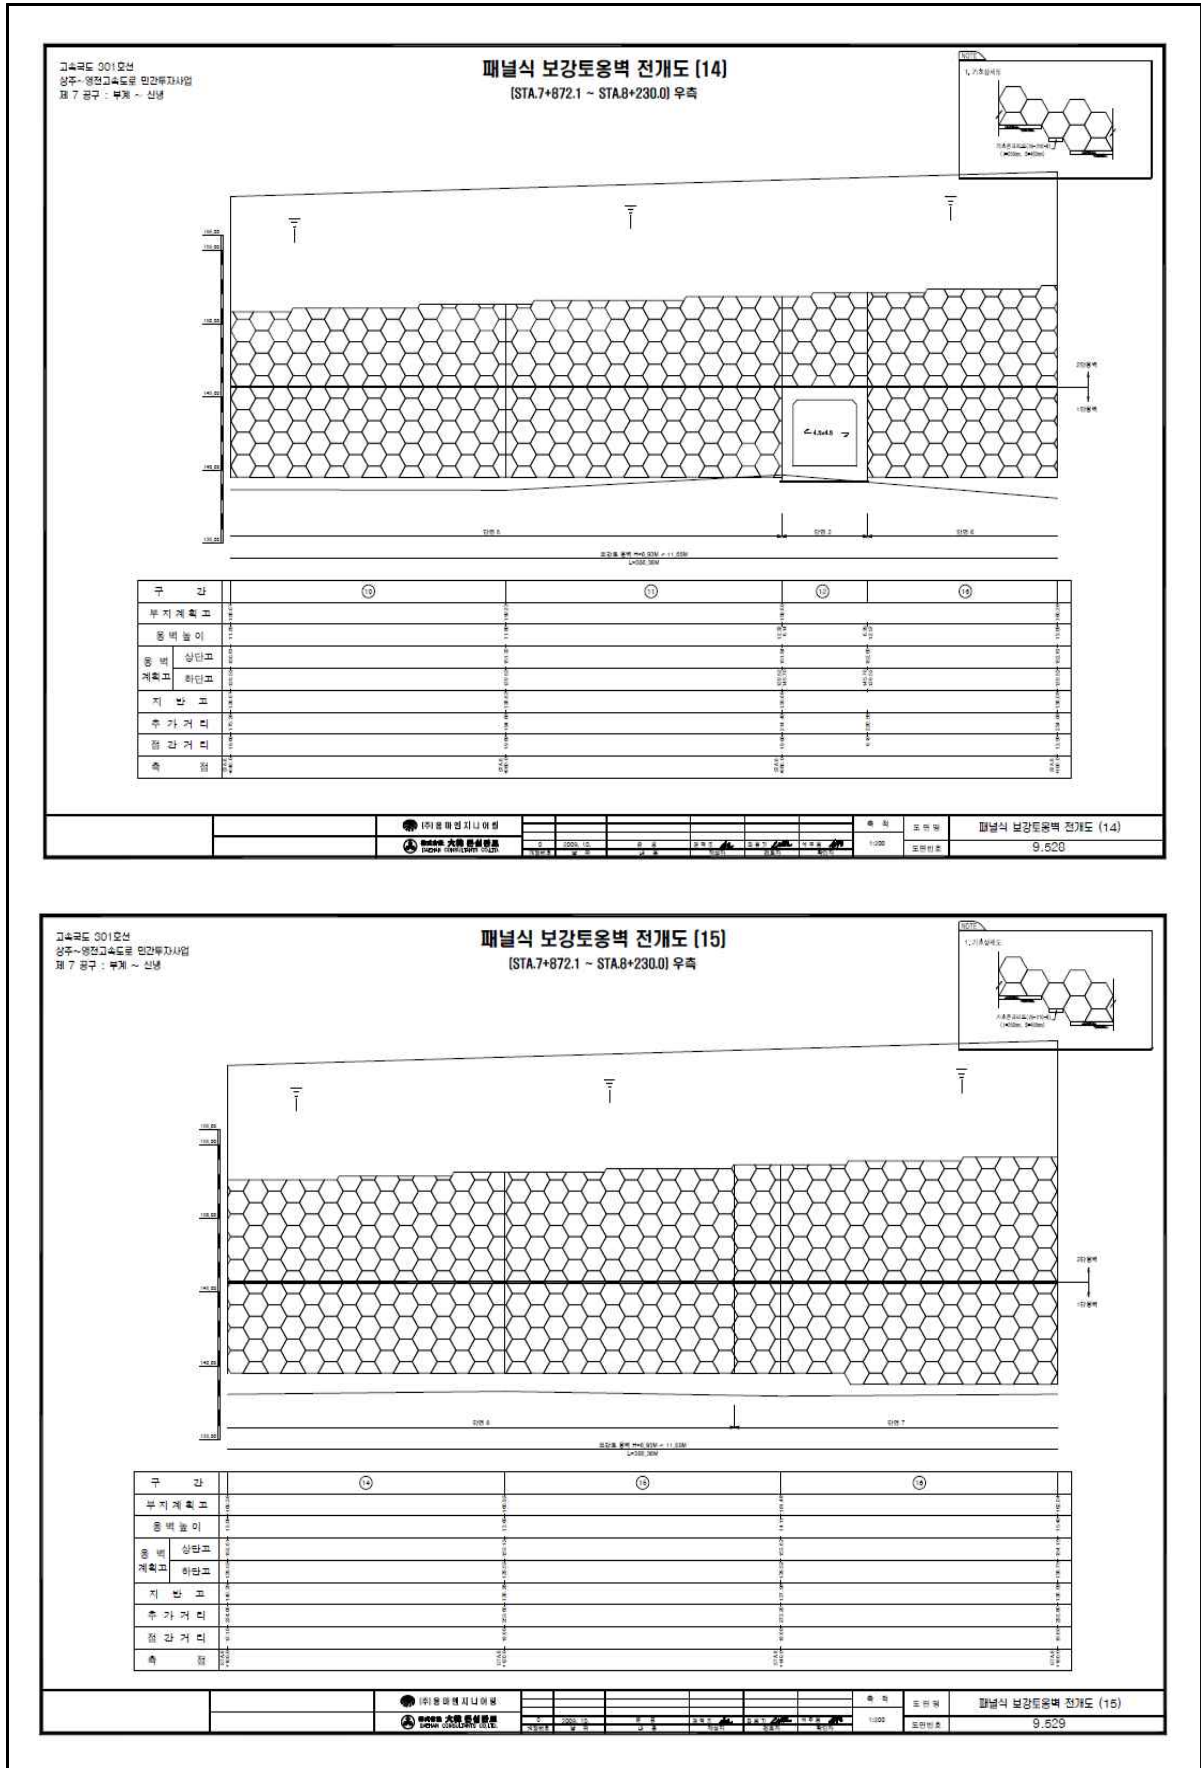


【그림 12.1.3】 전개도(계속)

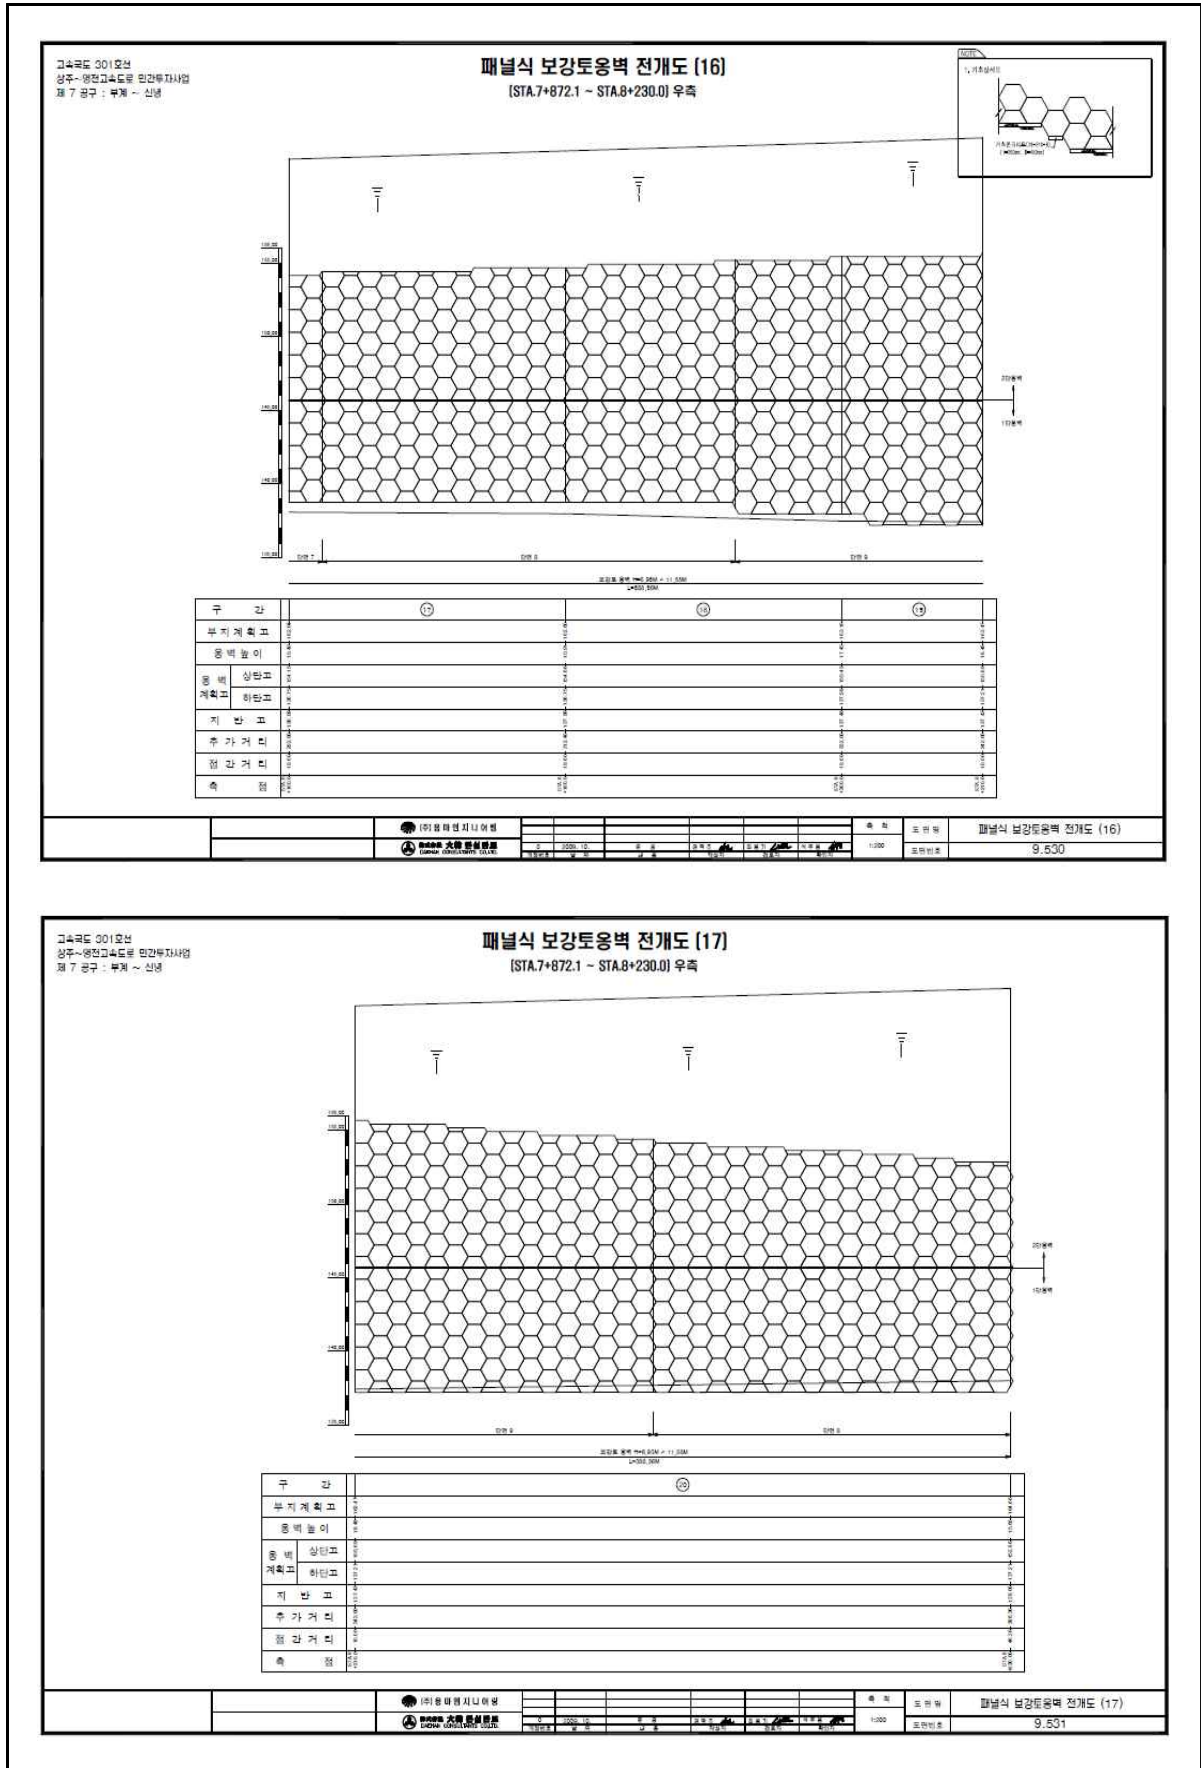

【그림 12.1.3】전개도(계속)

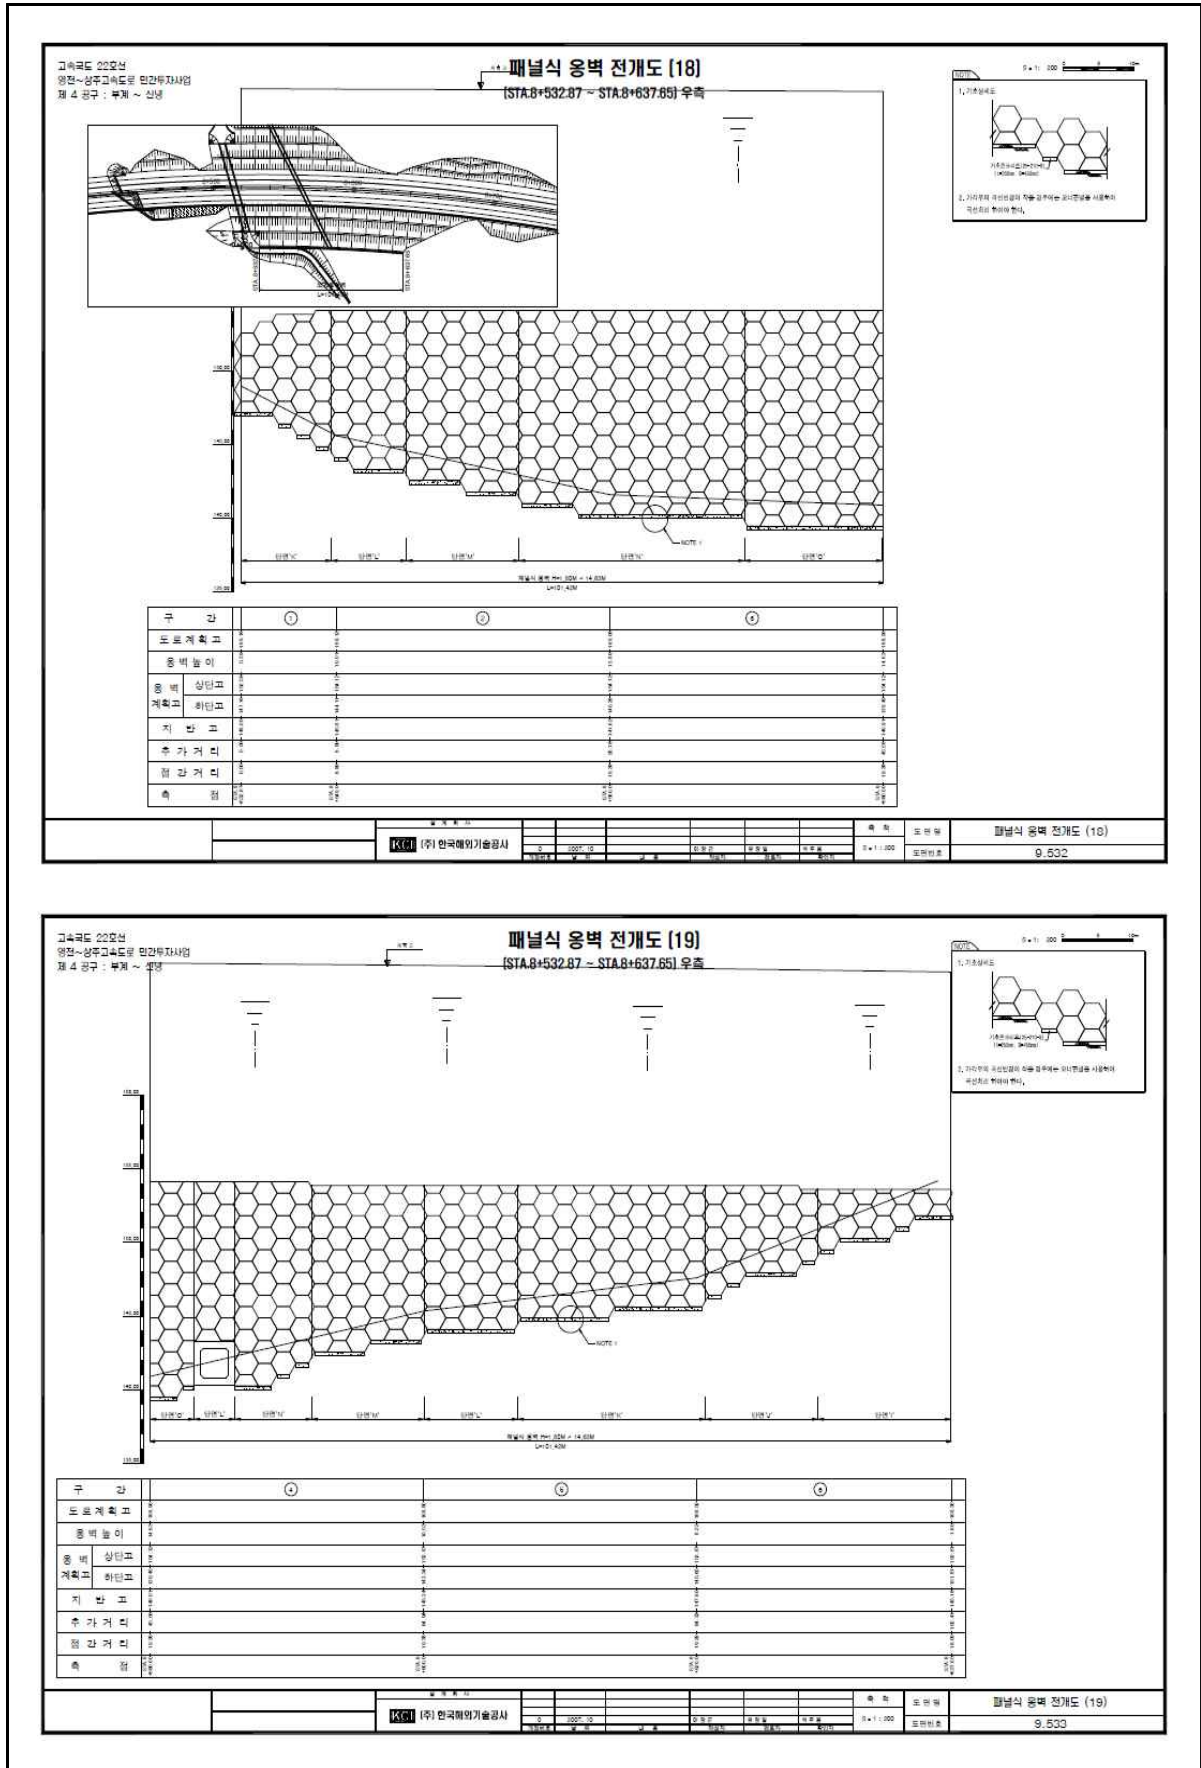

【그림 12.1.3】 전개도(계속)

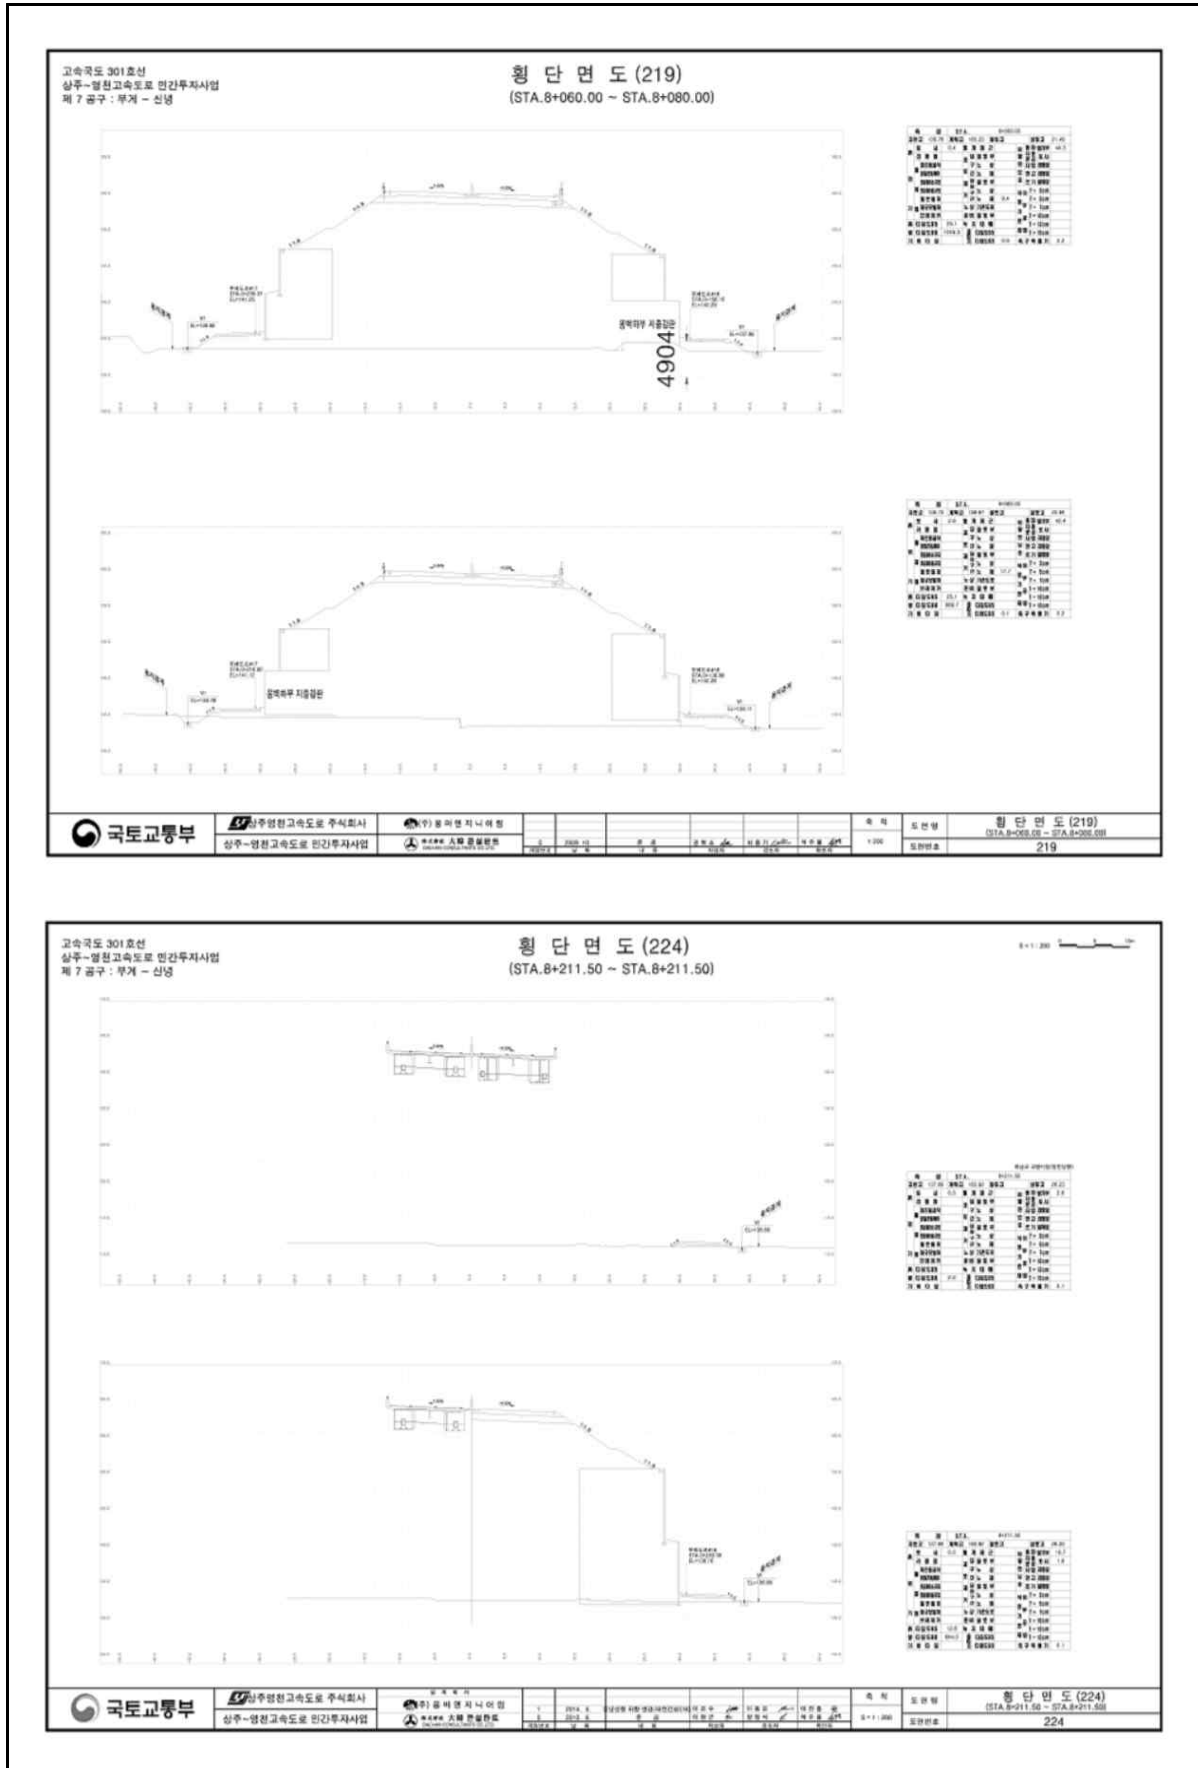

【그림 12.1.4】 단면도

12.2 자료수집 및 분석

12.2.1 설계자료 검토

본 시설물은 2017년에 준공된 시설물로 설계 및 시공관련 자료 관리 및 보관상태는 대체로 양호한 것으로 조사되었다.

구조계산서 및 안전검토서

MSEW - Mechanically Stabilized Earth Walls
Printed By: User, Mon Jun 02 11:23:24
상주-영천 고속도로 민관투자사업(제7공구)
상주-영천 고속도로 민관투자사업(제7공구)
Copyright 1999-2018 ADAMA Engineering, Inc. License number: MSEW-502329

AASHTO 98 ASD DESIGN METHOD
상주-영천 고속도로 민관투자사업(제7공구)
MSEW3.0.0r, Update # 11.1

PROJECT IDENTIFICATION
Title: 상주-영천 고속도로 민관투자사업(제7공구)
Project Number: 02403-7456
Client: H&A
Station Number: 1P-20.05(정동6.7)
Description: 단면-H01(단면용)
Company's in formation:
Name: 프사엔지니어링
Site: 02403-7456
Telephone #: 02403-7456
Fax #: 02403-7456
E-Mail: pss@pss-engineering.com
Original file path and name: \\Mainserver\자료\공\민관투자사업\제7공구\100B-영계...
Original date and time of creating this file: Mon Jun 02 11:29:21 2014
PROGRAM MODE:
DESIGN
of a SIMPLE STRUCTURE
using METAL STRIPS as reinforcing material.

MSEW - Mechanically Stabilized Earth Walls
Printed By: User, Mon Jun 02 11:23:24
상주-영천 고속도로 민관투자사업(제7공구)
상주-영천 고속도로 민관투자사업(제7공구)
Copyright 1999-2018 ADAMA Engineering, Inc. License number: MSEW-502329

DESIGN DATA
DESIGN OBJECTIVES
Minimum factor of safety against pullout, F_{pull} 1.30
Minimum factor of safety against direct sliding, F_{slide} 1.50
Maximum allowable eccentricity ratio at each reinforcement level, e/L 0.1667
Minimum factor of safety against compound and overall failure, $F_{comp-ovall}$ 1.30
Minimum factor of safety against compound and overall failure, $F_{comp-sismic}$ 1.10
Prescribed minimum relative length to prevent pullout, $L_e = 1.00$ m.
Prescribed minimum normalized length of each layer is: $L/Hd = 0.74 \rightarrow L = 14.31$ m.
Prescribed minimum absolute total length of each layer is: $L = 2.50$ m.
BEARING CAPACITY
Bearing capacity is controlled by general shear. 0.1667
Maximum permissible eccentricity ratio (anti), e/L 2.50
Minimum factor of safety with respect to ultimate bearing capacity (Meyerhof approach)
Bearing capacity coefficients: $N_c = 25.80$ $N_q = 16.72$
SOIL DATA
REINFORCED SOIL
Unit weight, γ 20.0 kN/m³
Design value of internal angle of friction, ϕ 35.0 deg.
RETAINED SOIL
Unit weight, γ 20.0 kN/m³
Design value of internal angle of friction, ϕ 35.0 deg.
FOUNDATION SOIL (Considered as an equivalent uniform soil)
Equivalent unit weight, γ_{eq} 19.0 kN/m³
Equivalent internal angle of friction, ϕ_{eq} 28.0 deg.
Equivalent cohesion, c_{eq} 10.0 kPa
Water table does not affect bearing capacity
LATERAL EARTH PRESSURE COEFFICIENTS
 K_a (internal stability) = 0.2445 (eq. 17 is utilized to calculate K_a for all batter)
 K_a (For internal stability case specified: $\phi = 22.475$ deg.)
 K_a (external stability) = 0.2807 (if batter is less than 10 deg., K_a is calculated from eq. 16. Otherwise, eq. 17 is utilized)
SEISMICITY
Maximum ground acceleration coefficient, $A = 0.154$
Design acceleration coefficient in Internal Stability: $K_h = A_m = 0.070$
Design acceleration coefficient in External Stability: $K_h = A = 0.070$ or $K_h = A_m = 0.070$
(K_h in External Stability is based on allowable displacement, $d = 100$ mm, using FHWA-NHI-00-043 equation)
 K_{ae} ($K_h > 0$) = 0.3290 K_{ae} ($K_h = 0$) = 0.2807 $\Delta K_{ae} = 0.0483$
DIRECT SLIDING / ECCENTRICITY
Seismic safety factor is 75.0% of specified static FS for direct sliding. 0.3300
Maximum allowable eccentricity, e/L , under seismic conditions is: 0.3300
BEARING CAPACITY
Seismic safety factor is 80.0% of specified static FS for bearing capacity. 0.3300
Maximum allowable eccentricity, e/L , under seismic conditions is: 0.3300
INTERNAL STABILITY
Seismic roll-moment strip friction coefficient, F^* is 80.0% of its specified static value.
Seismic factor of safety against pullout, F_{pull} , is 75.0% of its specified static value.
Seismic overall factor of safety, $F_{s-ovall}$, is 75.0% of its specified static value.
The reduction of $F_{s-ovall}$ pertains to metal strip strength and to connection strength for both break and pullout modes of failure.

MSEW - Mechanically Stabilized Earth Walls
Printed By: User, Mon Jun 02 11:23:24
상주-영천 고속도로 민관투자사업(제7공구)
상주-영천 고속도로 민관투자사업(제7공구)
Copyright 1999-2018 ADAMA Engineering, Inc. License number: MSEW-502329

INPUT DATA: Metal strips
(Multiple type reinforcement)

D A T A	Metal strip type #1	Metal strip type #2	Metal strip type #3	Metal strip type #4	Metal strip type #5
Yield strength of steel, F_y [MPa]	392.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Strength reduction factor, F_S	0.550	N/A	N/A	N/A	N/A
or $F_y = 1 / F_S$	1.82	N/A	N/A	N/A	N/A
Gross width of strip, b [mm]	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Design cross section area, A_c [mm ²]	210.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Smooth steel strips.					
Friction angle along reinforcement-soil interface, δ	0	N/A	N/A	N/A	N/A
at the top	21.80	N/A	N/A	N/A	N/A
at 6.0 m or below	21.80	N/A	N/A	N/A	N/A
Pullout resistance factor, F^*	0.40	N/A	N/A	N/A	N/A
at the top	0.40	N/A	N/A	N/A	N/A
at 6.0 m or below	0.40	N/A	N/A	N/A	N/A
Scale-effect correction factor, α	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A

Variation of Lateral Earth Pressure Coefficient With Depth

MSEW - Mechanically Stabilized Earth Walls
Printed By: User, Mon Jun 02 11:23:24
상주-영천 고속도로 민관투자사업(제7공구)
상주-영천 고속도로 민관투자사업(제7공구)
Copyright 1999-2018 ADAMA Engineering, Inc. License number: MSEW-502329

INPUT DATA: Facia and Connection
(Design)

FACIA type: Sequential recent concrete panels.
Depth of panel is 0.18 m. Horizontal distance to Center of Gravity of panel is 0.09 m.
Average unit weight of panel is $\gamma = 24.00$ kN/m³

Z / H	To-static / Tmax or To-seismic / Tmd	Z / Hg
0.00	1.00	0.25
0.25	1.00	0.50
0.50	1.00	0.75
0.75	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00

D A T A (for connection only)	Type #1	Type #2	Type #3	Type #4	Type #5
Product Name	1	N/A	N/A	N/A	N/A
Strength reduction at the connection, $\phi_{cu} = F_y / F_u$	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A


구조계산서 및 안전검토서

MSEW - Mechanically Stabilized Earth Walls 상주-영천 고속도로 민간투자사업(제7공구)
 Revised Date: Nov. 04 17:12:01 2014 (M. : 12인원용사설) (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z)

INPUT DATA: Geometry and Surcharge loads (of a SIMPLE STRUCTURE)

Design height, Hd 26.02 [m] (Embedded depth is H = 0.00 m, and height above top of finished bottom grade is H = 20.02 m)
 Batter, α 0.0 [deg]
 Backslope, β 36.0 [deg]
 Backslope rise 6.7 [m] Broken back equivalent angle, $\gamma = 9.50$ deg. (see Fig. 25 in DEMO 82)
 UNIFORM SURCHARGE
 Uniformly distributed dead load is 0.0 [kPa], and live load is 15.0 [kPa]

DESIGNED REINFORCEMENT LAYOUT:

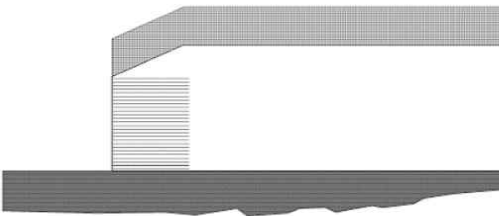

SCALE:
 0 2 4 6 8 10 [m]

상주-영천 고속도로 민간투자사업(제7공구) Page 5 of 13
 Copyright 1999-2010 ADAMA Engineering, Inc. License number MSEW-302329

MSEW - Mechanically Stabilized Earth Walls 상주-영천 고속도로 민간투자사업(제7공구)
 Revised Date: Nov. 04 17:12:01 2014 (M. : 12인원용사설) (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z)

REINFORCEMENT LAYOUT AND DESIGN CRITERIA

LEGEND: (1) Connection strength V Satisfactory
 (2) Metal strip strength X Unsatisfactory
 (3) Pullout resistance
 (4) Direct sliding
 (5) Eccentricity

Bearing capacity: V
 Foundation interface: Direct sliding V Eccentricity V


Metal Strip					Metal Strip				
#	Elevation [m]	Length [m]	Type (1)	(2) (3) (4) (5)	#	Elevation [m]	Length [m]	Type (1)	(2) (3) (4) (5)
1	0.38	14.81	I	V V V V V	14	10.39	14.81	I	V V V V V
2	1.15	14.81	I	V V V V V	15	11.16	14.81	I	V V V V V
3	1.92	14.81	I	V V V V V	16	11.93	14.81	I	V V V V V
4	2.69	14.81	I	V V V V V	17	12.70	14.81	I	V V V V V
5	3.46	14.81	I	V V V V V	18	13.47	14.81	I	V V V V V
6	4.23	14.81	I	V V V V V	19	14.24	14.81	I	V V V V V
7	5.00	14.81	I	V V V V V	20	15.01	14.81	I	V V V V V
8	5.77	14.81	I	V V V V V	21	15.78	14.81	I	V V V V V
9	6.54	14.81	I	V V V V V	22	16.55	14.81	I	V V V V V
10	7.31	14.81	I	V V V V V	23	17.32	14.81	I	V V V V V
11	8.08	14.81	I	V V V V V	24	18.09	14.81	I	V V V V V
12	8.85	14.81	I	V V V V V	25	18.86	14.81	I	V V V V V
13	9.62	14.81	I	V V V V V	26	19.63	14.81	I	V V V V V

상주-영천 고속도로 민간투자사업(제7공구) Page 6 of 13
 Copyright 1999-2010 ADAMA Engineering, Inc. License number MSEW-302329

MSEW - Mechanically Stabilized Earth Walls 상주-영천 고속도로 민간투자사업(제7공구)
 Revised Date: Nov. 04 17:12:01 2014 (M. : 12인원용사설) (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z)

BEARING CAPACITY for DESIGNED LAYOUT

	STATIC	SEISMIC	UNITS
(Water table does not affect bearing capacity)			
Ultimate bearing capacity, q_{ult}	2027.7	1713.9	[kPa]
Excess pore water pressure, u_e	679.18	828.6	[kPa]
Eccentricity, e	1.84	2.82	[m]
Eccentricity, e/L	0.124	0.191	
F_s calculated	2.99	2.67	
Base length	14.81	14.81	[m]

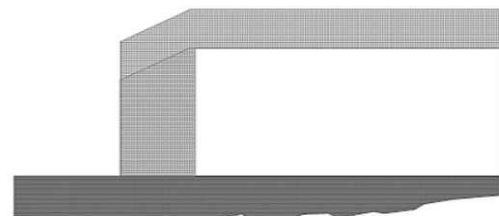

SCALE:
 0 2 4 6 8 10 [m]

상주-영천 고속도로 민간투자사업(제7공구) Page 7 of 13
 Copyright 1999-2010 ADAMA Engineering, Inc. License number MSEW-302329

MSEW - Mechanically Stabilized Earth Walls 상주-영천 고속도로 민간투자사업(제7공구)
 Revised Date: Nov. 04 17:12:01 2014 (M. : 12인원용사설) (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z)

DIRECT SLIDING for DESIGNED LAYOUT

Specified F_s -static = 1.500 and F_s -seismic = 1.125
 Along reinforced and foundation soils interface: F_s -static = 1.942 and F_s -seismic = 1.515

#	Metal strip Elevation [m]	Metal strip Length [m]	F_s Static	F_s Seismic	Metal strip Type #	Product name
1	0.38	14.81	2.254	1.783	I	I
2	1.15	14.81	2.307	1.812	I	I
3	1.92	14.81	2.361	1.864	I	I
4	2.69	14.81	2.419	1.920	I	I
5	3.46	14.81	2.479	1.979	I	I
6	4.23	14.81	2.542	2.041	I	I
7	5.00	14.81	2.609	2.108	I	I
8	5.77	14.81	2.679	2.178	I	I
9	6.54	14.81	2.752	2.254	I	I
10	7.31	14.81	2.830	2.335	I	I
11	8.08	14.81	2.913	2.420	I	I
12	8.85	14.81	3.002	2.502	I	I
13	9.62	14.81	3.096	2.586	I	I
14	10.39	14.81	3.296	2.817	I	I
15	11.16	14.81	3.401	2.938	I	I
16	11.93	14.81	3.512	3.067	I	I
17	12.70	14.81	3.628	3.207	I	I
18	13.47	14.81	3.751	3.357	I	I
19	14.24	14.81	3.879	3.519	I	I
20	15.01	14.81	4.012	3.691	I	I
21	15.78	14.81	4.148	3.874	I	I
22	16.55	14.81	4.285	4.064	I	I
23	17.32	14.81	4.419	4.257	I	I
24	18.09	14.81	4.542	4.441	I	I
25	18.86	14.81	4.643	4.598	I	I
26	19.63	14.81	4.699	4.692	I	I

상주-영천 고속도로 민간투자사업(제7공구) Page 8 of 13
 Copyright 1999-2010 ADAMA Engineering, Inc. License number MSEW-302329

MSEW - Mechanically Stabilized Earth Walls

W - Mechanically Stabilized Earth Walls

RESULTS for STRENGTH [(Live Load included in calculating T_{max25a}) / (Actual stress)]

#	Material Elevation [m]	Coverage ratio Re-BSS	Inter- space, Sh [m]	Available T/F at Re [K/m ²]	Truss [K/m ²]	T/F at [K/m ²]	Specified minimum T/F at [K/m ²]	Actual calculated T/F at [K/m ²]	Specified minimum T/F at [K/m ²]	Actual calculated T/F at [K/m ²]
1	0.38	0.2222	0.450	100.6	98.6	28.2	1.818	1.856	1.364	1.443
2	1.15	0.2222	0.450	100.6	96.0	27.3	1.818	1.905	1.364	1.484
3	1.92	0.2222	0.450	100.6	92.8	26.4	1.818	1.971	1.364	1.535
4	2.69	0.2222	0.450	100.6	88.0	25.5	1.818	2.041	1.364	1.596
5	3.46	0.2222	0.450	100.6	80.4	24.6	1.818	2.117	1.364	1.648
6	4.23	0.2222	0.450	100.6	83.2	23.7	1.818	2.199	1.364	1.711
7	5.00	0.2222	0.450	100.6	80.0	22.7	1.818	2.287	1.364	1.784
8	5.77	0.2222	0.450	100.6	76.8	21.9	1.818	2.383	1.364	1.854
9	6.54	0.2222	0.450	100.6	71.6	21.0	1.818	2.487	1.364	1.931
10	7.31	0.2222	0.450	100.6	70.4	20.1	1.818	2.600	1.364	2.022
11	8.08	0.148	0.670	67.6	67.1	18.1	1.818	1.838	1.364	1.422
12	8.85	0.148	0.670	67.6	64.0	18.2	1.818	1.922	1.364	1.484
13	9.62	0.148	0.670	67.6	60.7	17.5	1.818	2.023	1.364	1.572
14	10.39	0.148	0.670	67.6	57.5	16.6	1.818	2.136	1.364	1.659
15	11.16	0.148	0.670	67.6	53.3	15.7	1.818	2.262	1.364	1.756
16	11.93	0.148	0.670	67.6	51.1	15.0	1.818	2.405	1.364	1.859
17	12.70	0.148	0.670	67.6	47.9	14.3	1.818	2.566	1.364	1.967
18	13.47	0.148	0.670	67.6	44.7	13.5	1.818	2.750	1.364	2.058
19	14.24	0.148	0.670	67.6	42.5	13.0	1.818	2.893	1.364	2.137
20	15.01	0.098	0.890	89.0	89.0	13.0	1.992	1.981	1.364	1.422
21	15.78	0.148	0.670	67.6	39.1	15.0	1.818	3.139	1.364	2.268
22	16.55	0.148	0.670	67.6	36.9	14.3	1.818	3.306	1.364	2.354
23	17.32	0.148	0.670	67.6	35.3	15.0	1.818	3.486	1.364	2.444
24	18.09	0.148	0.670	67.6	32.2	15.0	1.818	3.758	1.364	2.575
25	18.86	0.098	0.890	89.0	89.0	14.1	1.992	2.141	1.364	1.759
26	19.63	0.148	0.670	67.6	26.4	15.0	1.818	4.654	1.364	2.967

RESULTS for CONNECTION (static conditions)

Live Load included in calculating Tmax

Live Load included in calculating Tmax

#	Mid span Eload [kN]	Coverage rate [%]	Harvest spacing [m]	Conversion rate [t/ha]	Duration for conversion [h]	Long-term conversion strength [kN/m ²]	Mid-term conversion strength [kN/m ²]	Final conversion strength [kN/m ²]	Mid-term flexural strength [kN/m]	Final flexural strength [kN/m]	Practical note	
						Specified [kN/m ²]	Actual [kN/m ²]	Specified [kN/m ²]	Actual [kN/m ²]			
1	8.18	0.222	0.450	96.0	1.00	100.0	100.0	1.82	1.86	1.82	1.86	1
2	1.33	0.222	0.450	96.0	1.00	100.0	100.0	1.82	1.90	1.82	1.90	1
3	1.92	0.222	0.450	92.8	1.00	100.0	100.0	1.82	1.97	1.82	1.97	1
4	2.60	0.450	0.900	93.6	1.00	100.0	100.0	1.82	1.84	1.82	1.84	1
5	3.46	0.222	0.450	86.4	1.00	100.0	100.0	1.82	2.12	1.82	2.12	1
6	4.40	0.450	0.900	83.2	1.00	100.0	100.0	1.82	2.20	1.82	2.20	1
7	5.00	0.222	0.450	80.0	1.00	100.0	100.0	1.82	2.29	1.82	2.29	1
8	5.77	0.222	0.450	76.8	1.00	100.0	100.0	1.82	2.28	1.82	2.28	1
9	6.54	0.222	0.450	73.6	1.00	100.0	100.0	1.82	2.29	1.82	2.29	1
10	7.33	0.222	0.450	70.4	1.00	100.0	100.0	1.82	2.68	1.82	2.68	1
11	8.06	0.450	0.900	67.2	1.00	100.0	100.0	1.82	1.83	1.82	1.83	1
12	8.81	0.149	0.670	63.0	1.00	67.6	67.6	1.82	1.82	1.82	1.92	1
13	9.52	0.149	0.670	60.0	1.00	67.6	67.6	1.82	2.02	1.82	2.02	1
14	10.39	0.149	0.670	57.2	1.00	67.6	67.6	1.82	2.08	1.82	2.08	1
15	11.68	0.149	0.670	54.3	1.00	67.6	67.6	1.82	2.26	1.82	2.26	1
16	12.70	0.149	0.670	51.7	1.00	67.6	67.6	1.82	2.40	1.82	2.40	1
17	12.70	0.149	0.670	47.5	1.00	67.6	67.6	1.82	2.57	1.82	2.57	1
18	14.47	0.149	0.670	44.2	1.00	67.6	67.6	1.82	2.75	1.82	2.75	1
19	14.24	0.149	0.670	42.0	1.00	67.6	67.6	1.82	2.89	1.82	2.89	1
20	15.03	0.149	0.670	40.0	1.00	67.6	67.6	1.82	2.99	1.82	2.99	1
21	15.78	0.149	0.670	38.0	1.00	67.6	67.6	1.82	3.14	1.82	3.14	1
22	16.55	0.149	0.670	37.2	1.00	67.6	67.6	1.82	3.31	1.82	3.31	1
23	17.32	0.149	0.670	35.2	1.00	67.6	67.6	1.82	3.49	1.82	3.49	1
24	18.09	0.149	0.670	32.7	1.00	67.6	67.6	1.82	3.76	1.82	3.76	1
25	18.86	0.149	0.670	29.2	1.00	67.6	67.6	1.82	4.16	1.82	4.16	1
26	19.63	0.149	0.670	26.4	1.00	67.6	67.6	1.82	4.68	1.82	4.65	1

[illegible]

MSJW - Mechanically Stabilized Earth Walls		상주~영천 고속도로 민간투자사업(제7공구)	
MSJW-Plan: MSJW-Plan-17-Plan-200		MSJW-Section: MSJW-Section-17-Section-200	
AASHTO 98 ASD DESIGN METHOD 상주~영천 고속도로 민간투자사업(제7공구) MSJW(03.0). Update # 11.1			
PROJECT IDENTIFICATION			
Title:	상주~영천 고속도로 민간투자사업(제7공구)		
Project Number:	Client		
Designer:	BEZALEL		
Station Number:	H=19.78(정 56.7)		
Description:			
만년~1B(2년 직승)			
Company's information:			
Name:	프사엔(주)		
Street:			
Telephone #:	02-883-7456		
Fax #:	02-883-7451		
E-Mail:	prianal@korea.com		
Original file path and name:	%Manual\하로길 (하로)계곡물4월계및지공4100-지공_... ...하로720.0222\1B19N		
Original date and time of creating this file:	Fri Apr 25 15:06:54 2014		
PROGRAM MODE:		DESIGN of a SIMPLE STRUCTURE using METAL STRIPS as reinforcing material.	
상주~영천 고속도로 민간투자사업(제7공구)		Page 1 of 10	
Copyright © 1996-2010 ADAMA Engineering, Inc.		Issue number: MSJW-001720	

MSJW - Mechanically Stabilized Earth Walls	강-토-벽 구조물의 기계적 안정성 평가(강-토-벽)
Project Name:	Project No.:
Project Location:	Project Date:
Project Engineer:	Project Designer:
Project Checker:	Project Approver:
Project Status:	Project Version:
Project Description:	Project Notes:
Project Details:	Project Comments:
Project Summary:	Project Conclusion:
Project References:	Project Attachments:
Project Acknowledgments:	Project Signatures:
Project Disclaimers:	Project Copyrights:
Project Licenses:	Project Terms of Use:
Project Privacy Policies:	Project Security Measures:
Project Environmental Policies:	Project Social Responsibility:
Project Governance:	Project Compliance:
Project Risk Management:	Project Quality Management:
Project Change Management:	Project Communication:
Project Document Management:	Project Data Management:
Project Asset Management:	Project Intellectual Property:
Project Human Resources:	Project Financial Management:
Project Information Management:	Project Legal Management:
Project Marketing Management:	Project Sales Management:
Project Customer Management:	Project Supplier Management:
Project Partner Management:	Project Competitor Management:
Project Industry Management:	Project Government Management:
Project Media Management:	Project Public Relations Management:
Project Community Management:	Project Stakeholder Management:
Project Investor Management:	Project Analyst Management:
Project Consultant Management:	Project Advisor Management:
Project Specialist Management:	Project Expert Management:
Project Researcher Management:	Project Scholar Management:
Project Writer Management:	Project Editor Management:
Project Designer Management:	Project Artist Management:
Project Engineer Management:	Project Technician Management:
Project Technician Management:	Project Worker Management:
Project Worker Management:	Project Manager Management:
Project Manager Management:	Project Director Management:
Project Director Management:	Project Executive Management:
Project Executive Management:	Project Senior Management:
Project Senior Management:	Project Junior Management:
Project Junior Management:	Project Entry Management:
Project Entry Management:	Project Intern Management:
Project Intern Management:	Project Volunteer Management:
Project Volunteer Management:	Project Contractor Management:
Project Contractor Management:	Project Subcontractor Management:
Project Subcontractor Management:	Project Supplier Management:
Project Supplier Management:	Project Vendor Management:
Project Vendor Management:	Project Distributor Management:
Project Distributor Management:	Project Retailer Management:
Project Retailer Management:	Project Wholesaler Management:
Project Wholesaler Management:	Project Manufacturer Management:
Project Manufacturer Management:	Project Importer Management:
Project Importer Management:	Project Exporter Management:
Project Exporter Management:	Project Shipper Management:
Project Shipper Management:	Project Carrier Management:
Project Carrier Management:	Project Freight Management:
Project Freight Management:	Project Insurance Management:
Project Insurance Management:	Project Bond Management:
Project Bond Management:	Project Letter of Credit Management:
Project Letter of Credit Management:	Project Bill of Lading Management:
Project Bill of Lading Management:	Project Invoice Management:
Project Invoice Management:	Project Packing Slip Management:
Project Packing Slip Management:	Project Certificate of Origin Management:
Project Certificate of Origin Management:	Project Certificate of Conformity Management:
Project Certificate of Conformity Management:	Project Certificate of Inspection Management:
Project Certificate of Inspection Management:	Project Certificate of Approval Management:
Project Certificate of Approval Management:	Project Certificate of Completion Management:
Project Certificate of Completion Management:	Project Certificate of Acceptance Management:
Project Certificate of Acceptance Management:	Project Certificate of Release Management:
Project Certificate of Release Management:	Project Certificate of Discharge Management:
Project Certificate of Discharge Management:	Project Certificate of Clearance Management:
Project Certificate of Clearance Management:	Project Certificate of Exit Management:
Project Certificate of Exit Management:	Project Certificate of Entry Management:
Project Certificate of Entry Management:	Project Certificate of Stay Management:
Project Certificate of Stay Management:	Project Certificate of Departure Management:
Project Certificate of Departure Management:	Project Certificate of Return Management:
Project Certificate of Return Management:	Project Certificate of Roundtrip Management:
Project Certificate of Roundtrip Management:	Project Certificate of Itinerary Management:
Project Certificate of Itinerary Management:	Project Certificate of Schedule Management:
Project Certificate of Schedule Management:	Project Certificate of Itinerary Management:
Project Certificate of Itinerary Management:	Project Certificate of Schedule Management:
Project Certificate of Schedule Management:	Project Certificate of Itinerary Management:
Project Certificate of Itinerary Management:	Project Certificate of Schedule Management:
Project Certificate of Schedule Management:	Project Certificate of Itinerary Management:
Project Certificate of Itinerary Management:	Project Certificate of Schedule Management:
Project Certificate of Schedule Management:	Project Certificate of Itinerary Management:
Project Certificate of Itinerary Management:	Project Certificate of Schedule Management:
Project Certificate of Schedule Management:	Project Certificate of Itinerary Management:
Project Certificate of Itinerary Management:	Project Certificate of Schedule Management:
Project Certificate of Schedule Management:	Project Certificate of Itinerary Management:
Project Certificate of Itinerary Management:	Project Certificate of Schedule Management:
Project Certificate of Schedule Management:	Project Certificate of Itinerary Management:
Project Certificate of Itinerary Management:	Project Certificate of Schedule Management:
Project Certificate of Schedule Management:	Project Certificate of Itinerary Management:
Project Certificate of Itinerary Management:	Project Certificate of Schedule Management:
Project Certificate of Schedule Management:	Project Certificate of Itinerary Management:
Project Certificate of Itinerary Management:	Project Certificate of Schedule Management:
Project Certificate of Schedule Management:	Project Certificate of Itinerary Management:
Project Certificate of Itinerary Management:	Project Certificate of Schedule Management:
Project Certificate of Schedule Management:	Project Certificate of Itinerary Management:
Project Certificate of Itinerary Management:	Project Certificate of Schedule Management:
Project Certificate of Schedule Management:	Project Certificate of Itinerary Management:
Project Certificate of Itinerary Management:	Project Certificate of Schedule Management:
Project Certificate of Schedule Management:	Project Certificate of Itinerary Management:
Project Certificate of Itinerary Management:	Project Certificate of Schedule Management:
Project Certificate of Schedule Management:	Project Certificate of Itinerary Management:
Project Certificate of Itinerary Management:	Project Certificate of Schedule Management:
Project Certificate of Schedule Management:	Project Certificate of Itinerary Management:
Project Certificate of Itinerary Management:	Project Certificate of Schedule Management:
Project Certificate of Schedule Management:	Project Certificate of Itinerary Management:
Project Certificate of Itinerary Management:	Project Certificate of Schedule Management:

Figure 3-10: Example of a typical design for a wall with multiple reinforcement strips. The figure includes a table of input data, a list of design parameters, and a graph of lateral earth pressure coefficient with depth.

INPUT DATA: Metal strips
(Multiple type reinforcement)

D A T A	Metal strip type #1	Metal strip type #2	Metal strip type #3	Metal strip type #4	Metal strip type #5
Yield strength of steel, F_y [MPa]	392.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Soil-nail reduction factor, F_S	0.550	N/A	N/A	N/A	N/A
or, $F_y = 1$ [FS]	1.52	N/A	N/A	N/A	N/A
Gross width of strip, b [mm]	108.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Vertical spacing, S_v [m]	Varies	N/A	N/A	N/A	N/A
Design cross section area, A_x [mm ²]	218.00	N/A	N/A	N/A	N/A

Smooth steel strips.

Friction angle along reinforcement-soil interface, ϕ

- at the top: 21.80 N/A N/A N/A N/A
- at 6.0 m or below: 21.80 N/A N/A N/A N/A

Pulver resistance factor, K^*

- at the top: 0.40 N/A N/A N/A N/A
- at 6.0 m or below: 0.40 N/A N/A N/A N/A

Scale-effect correction factor, α : 1.00 N/A N/A N/A N/A

Variation of Lateral Earth Pressure Coefficient With Depth

Figure 3-10: Example of a typical design for a wall with multiple reinforcement strips.

 
구조계산서 및 안전검토서

MSEW – Mechanically Stabilized Earth Walls 상주~영천 고속도로 인강두재사일(제7공구)
 Project File: MSW-04-17-2024-004 12월 12일 10:55:11 (수정) 12월 12일 10:55:11 (수정) 12월 12일 10:55:11 (수정)

INPUT DATA: Facia and Connection (Design)

FACIA rise: Segmental precast concrete panels.
 Depth of panel is 0.18 m. Horizontal distance to Center of Gravity of panel is 0.09 m.
 Average unit weight of panel is $\gamma = 24.00 \text{ kN/m}^3$.

Z / Hd	To-static / Tmax or To-suction / Tmd
0.00	1.00
0.25	1.00
0.50	1.00
0.75	1.00
1.00	1.00




D A T A (for connection only)	Type #1	Type #2	Type #3	Type #4	Type #5
Product Name	I	N/A	N/A	N/A	N/A
Strength reduction at the connection, CRU = Fyc / Fy	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A

MSEW – Mechanically Stabilized Earth Walls 상주~영천 고속도로 인강두재사일(제7공구)
 Project File: MSW-04-17-2024-004 12월 12일 10:55:11 (수정) 12월 12일 10:55:11 (수정) 12월 12일 10:55:11 (수정)

INPUT DATA: Geometry and Surcharge loads (of a SIMPLE STRUCTURE)

Design height, Hd 10.78 [m] Embankment depth is E = 9.06 m, and height above top of finished bottom grade is H = 10.78 m.
 Batter, α 0.0 [deg]
 Backslope, β 28.0 [deg]
 Backslope rise 6.7 [m] Broken back equivalent angle, $\theta = 17.26 \text{ deg}$. (see Fig. 25 in DEMO 82)
 UNIFORM SURCHARGE
 Uniformly distributed dead load is 0.0 [kPa], and live load is 15.0 [kPa]

DESIGNED REINFORCEMENT LAYOUT:

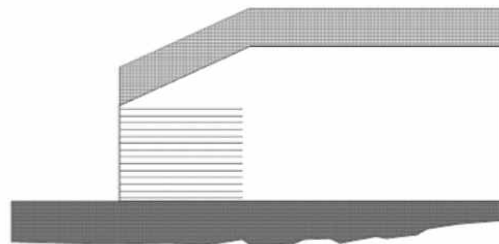

SCALE:

0 2 4 6 8 10 [m]

상주~영천 고속도로 인강두재사일(제7공구) Page 4 of 10
 Copyright 1998-2010 ADAMA Engineering, Inc. License number: MSW-04-17-2024-004

상주~영천 고속도로 인강두재사일(제7공구) Page 5 of 10
 Copyright 1998-2010 ADAMA Engineering, Inc. License number: MSW-04-17-2024-004

MSEW – Mechanically Stabilized Earth Walls 상주~영천 고속도로 인강두재사일(제7공구)
 Project File: MSW-04-17-2024-004 12월 12일 10:55:11 (수정) 12월 12일 10:55:11 (수정) 12월 12일 10:55:11 (수정)

REINFORCEMENT LAYOUT AND DESIGN CRITERIA

LEGEND: (1) Connection strength V Satisfactory
 (2) Metal strip strength X Unsatisfactory
 (3) Pullout resistance
 (4) Direct sliding
 (5) Eccentricity


Bearing capacity: V
 Foundation interface: Direct sliding V Eccentricity V

#	Elevation [m]	Length [m]	Type	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	0.38	12.94	1	V	V	V	V	V
2	1.15	12.94	1	V	V	V	V	V
3	1.92	12.94	1	V	V	V	V	V
4	2.69	12.94	1	V	V	V	V	V
5	3.46	12.94	1	V	V	V	V	V
6	4.23	12.94	1	V	V	V	V	V
7	5.00	12.94	1	V	V	V	V	V

MSEW – Mechanically Stabilized Earth Walls 상주~영천 고속도로 인강두재사일(제7공구)
 Project File: MSW-04-17-2024-004 12월 12일 10:55:11 (수정) 12월 12일 10:55:11 (수정) 12월 12일 10:55:11 (수정)

BEARING CAPACITY for DESIGNED LAYOUT

	STATIC	SEISMIC	UNITS
(Water table does not affect bearing capacity)			
Ultimate bearing capacity, q_{ult}	2166.2	2059.4	[kPa]
Allowable stress, q_a	349.26	352.1	[kPa]
Eccentricity, e	0.45	0.50	[m]
Excentricity, e/L	0.036	0.042	
Factor of safety, F_s	6.37	5.68	
Base length	12.94	12.94	[m]

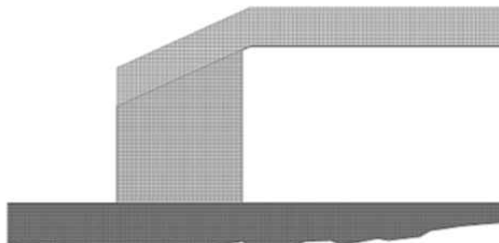

SCALE:

0 2 4 6 8 10 [m]

상주~영천 고속도로 인강두재사일(제7공구) Page 6 of 10
 Copyright 1998-2010 ADAMA Engineering, Inc. License number: MSW-04-17-2024-004

상주~영천 고속도로 인강두재사일(제7공구) Page 7 of 10
 Copyright 1998-2010 ADAMA Engineering, Inc. License number: MSW-04-17-2024-004

지표지질조사

상주-영천 고속도로 민간투자사업 실시계획


4.3 지표지질조사

4.3.1 지형 및 지질 특성

가. 지형 개요

- 과업지역은 백악기 경상분지의 주요 산동층과 하양층군이 분포하는 최상소분지의 남부에 위치
- 백악기 경상층군의 최하부층인 연희동층 상부로부터 최상부의 지선층까지 분포하고 있으며 경상층군 상부에 해당하는 신라아층군에는 풍화암층이 존재함

나. 지질 특성

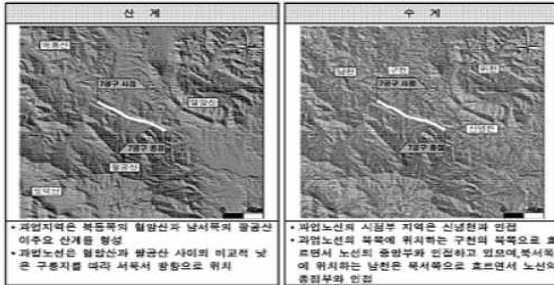

다. 분포 암종 특성

구 분	지질 특성	노두사진
후원동층 구미동층 사암	• 구미동층 사암은 과업노선의 사암부에 주로 분포하여 암화석 또는 담황색의 사암이 우세한 이암과의 교호대가 발달 • 주구성광물은 석영, 알칼리장석, 점토광물로 구성되며, 일부층에서 역암이 산출되기도함	
후원동층 구계동층 세일	• 과업노선 시정부의 일부구간에 분포하며, 사암과 세일의 교호대로 산출되거나 대부분지점에서 세일이 우세하게 나타난다 • 석영, 알칼리장석, 방해석이 주구성광물을 이룬다	

50

제 4 장 조사결과

구 분	지질 특성	노두사진
점각층 암화석 세일	• 과업노선의 중앙부에 분포하며, 주로 암화석 내지 흑색 세일로 구성 • 주 구성광물은 아각 내지 각상의 석영, 방해석, 운모, 탄소질 점토광물이고 부성분으로 석운모 불투명광물이 나타난다	
사곡층 사질 이암	• 과업노선의 중앙부와 종횡부에 넓게 분포하며, 주로 사암과 세일로 구성됨 • 석영, 알칼리장석, 점토광물이 주구성광물을 이룬다	

라. 지형 계통도

지질시대	층 명	특 성	비 고
제4기	충적층(Qa)	• 하천 및 산곡 저역에 — 부합함 —	
중생대	중생대(Ka)	• 과상의 지질	• 천 구간에서 기반암을 관 망함
	화강암(Kg)	• 과상의 지질	• 분포하지 않음
	암반층(Ka)	• 주로 동향으로 구성 — 관망 및 관측 —	• 분포하지 않음
	신양동층(Ka)	• 암화석, 이암 및 세일과 사암이 교호함	• 분포하지 않음
	순산동층(Ka)	• 암화석, 녹회석, 적색 이암 및 세일 • 하부층에서 석회질 물질 다량 함유	• 분포하지 않음
	사곡층(Ka)	• 암화석, 녹회석, 적색 이암 및 세일 • 하부층에서 석회질 물질 다량 함유	• 분포하지 않음
	점각층(Ka)	• 암화석, 녹회석, 적색 세일 및 이암 • 주로 암화석 세일로 구성	• 7구구 중앙부
	후원동층(Ka)	• 사암, 이암 및 미시질 세일 등 이암(니질 우세)	• 7구구 시정부
	구계동층(Ka)	• 사암, 적색 미시질 세일, 저역의 트액 및 역암(사질 우세)	• 7구구 시정부
	일적층(Ka)	• 사암, 적색 미시질 세일, 역암 • 주로 사암이 우세	• 6구구 종점

51

상주-영천 고속도로 민간투자사업 실시계획

4.3.2 영상정보를 활용한 선형 구조 분석

가. 항공위성영상 분석

- 목적
 - 지형 및 지질 특성(단층, 절리, 암맥 등)의 선구조 파악
 - 과업구간에 대한 지질정보와 단층, 절리 등에 의한 잠재적인 선구조 해석
- 방식 및 방법
 - 15m급 해상도의 Landsat-7 ETM+ 위성 위성영상을 이용하여 분석 실시
 - 125,000 수치지도에서 지상기준점을 추출하여 2차식에 의한 기하보정을 실시함
 - 기하보정 후 과업지역만 절제하고 선형한 지형 표시를 위한 정밀한 해상 보정 실시
 - 고주파 통과 필터 및 소벨(Sobel) 필터를 이용한 선형 강조처리를 통한 선구조 분석 실시
 - 위성영상결과

 


(4) 결과분석

- 과업구간의 900m 이상 되는 선구조를 추출하여, 왼쪽의 결과 총 60개의 대·소 선구조 파악
- 과업지역의 주요 선구조의 방향은 N80°~70°W이며, 노선과는 3차선 이상이 교차
- N80°~70°W 방향의 대규모 선구조 선상에 위치하여 노선 여러 위치에서 교차할 것으로 판단

나. 융영기복도(DEM)를 이용한 선구조 분석


- 목적
 - 과업구간에 정밀한 선형구조 분석
 - 125,000 수치지도에 의한 융영기복도 작성으로 선구조의 발달 방향 확인
 - 선구조의 연도 및 단층분포 등을 통한 선구조의 분포특성 파악
- 분석 방법 및 과정
 - 선구조의 연도 및 단층분포 등을 통한 선구조의 분포특성 파악
 - Rose diagram을 사용하여 선구조의 분포방향을 통계적으로 나타냄
 - 선형구조의 연장상에 의한 가동치를 부여하여 상대적인 분포인도를 나타냄




52

제 4 장 조사결과


(3) 융영기복도(DEM)

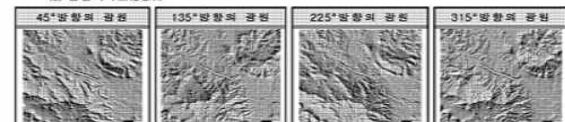

(4) 결과 분석

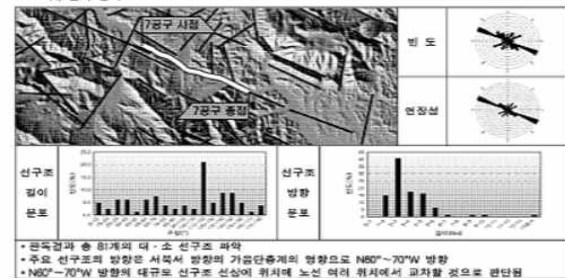

다. 항공사진 분석

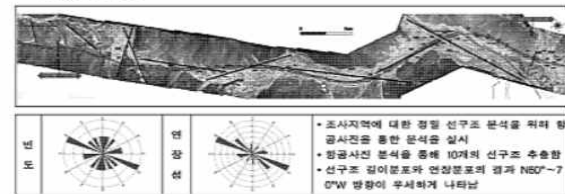

53

지표지질조사


상주-영천 고속도로 민간투자사업 실시계획

4.3.3 과업구간 지질분포 특성

가. 과업구간 기존 지질도 분석



나. 상세 지표지질 조사

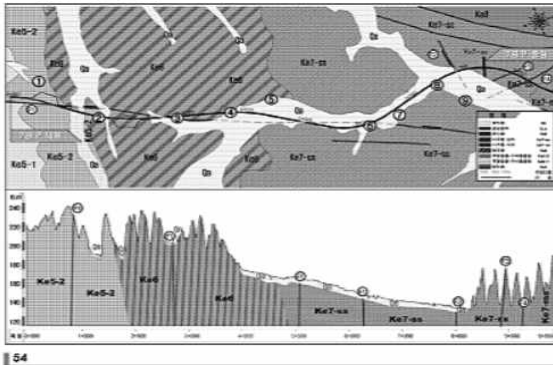

제 4 장 조사결과

(1) 주요 노두 특성분석


노두 사진	특성
①	• 적색 및 녹회색 이암 • 층리는 N48E/16SE • 층상층 이암과 유사한 양상물 보임 • J1=250/88, J2=182/78, J3=254/88
②	• 녹회색 셰일 • 주단층에 의한 층리에서의 굴절 습곡(drag fold)형성 • 주단층은 N48E/16SE, 소단층 N50W/82NE, N48E/87SE 발달 • 폭 : 80cm • 습곡 : 224/15 • 층상 양적으로 추정되는 구조도 관찰됨
③	• 암회색 이암 • 층리는 N07E/25SE • 파쇄가 심함 • 층리 교란 심함 • 단층에 의한 순상대로 추정됨 • J1=212/77, J2=131/89
④	• 암회색 이암 • 층리는 N36E/21SE • J1=015/89, J2=027/89, J3=130/04
⑤	• 녹회색 이암 • 무수적 단층 : N08E/66SE • 단층대 주변에 파쇄폭 4m로 심함 • J1=145/87, J2=317/77
⑥	• 적색 이암 및 암회색 셰일 • 층리는 N64E/22SE • 사암층이 일부 협재 • J1=356/84, J2=292/88
⑦	• 암회색 사암 및 이암 • 층리는 N50E/23SE • J1=152/88, J2=284/78

55

상주-영천 고속도로 민간투자사업 실시계획

노두 사진	특성
⑧	• 적색 이암 • 층리는 N66E/32SE • J1=038/54, J2=245/88
⑨	• 적색 이암 및 셰일 • 층리는 N76W/46SW • J1=034/54, J2=108/76

(2) 밀집형 한이강 광장 및 Modal 분석 결과

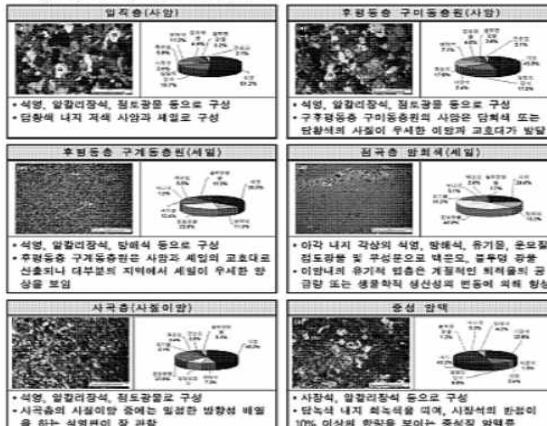

56

제 4 장 조사결과

4.3.4 과업구간 지질구조 분석

가. 단층구조

(1) 단층

연번	지질 조사	지형 조사	선형 조사	굴리 조사	방향	연장 (km)	폭		노선교차점 (STA.)	구분
							gouge(cm)	파쇄대(m)		
F1	●	-	●	-	N70W/85NE	20 이상	100내외	10이하	0=770 2=640 5=030 6=220	중단층
F2	●	-	-	-	N69W/78NE	1.0 내외	1이하	3내외	7=975	소단층
F3	-	●	-	-	N85E/70NW	0.5 내외	1이하	1내외	8=940	소단층
F4	●	-	-	-	N84E/66NW	1.5 내외	1이하	0.5내외	9=250	소단층

(2) 노두특성

구분	노두 사진	특성
F1	①	• 이 단층은 신명단층으로 알려져 있으며 아직 노두 관찰에서 우수형 형 상속의 분동함수를 보임. 주향이동층군이 경사이동층분보다 우세하여 단층대 인접부에서 단층과 수평선 다양한 습곡구조가 관찰됨. • 단층면의 주향/경사는 N70W/85NE • 단층gouge는 100cm 내외로 발달
F2	②	• 아직 조사를 통해 인지되었으며 인접부에 단층과 유사한 방향의 층상 양식에 관입함. • 단층면의 주향/경사는 N69W/78NE, 단층gouge는 1cm이하로 발달
F3	③	• CB-22 사주로부터 3m core loss를 보이며 단층운동과 수반한 전 단단 및 신장성 단열이 관찰됨. • 단층면의 주향/경사는 N85E/70NW, 단층gouge는 1cm이하로 발달
F4	④	• 녹회색 이암을 절단하는 소규모 단층으로 발달함. • 단층면의 주향/경사는 N84E/66NW, 단층gouge는 1cm이하로 발달


57

지표지질조사

상주-영천 고속도로 민간투자사업 실시계획


4.3.5 관입구간 불연속면 특성 분석

가. 조사위치도

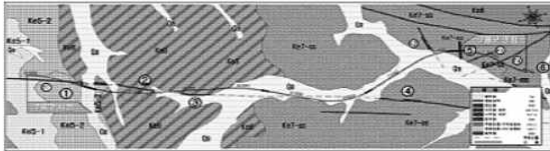


나. 조사결과

(1) Scanline-1의 불연속면 특성

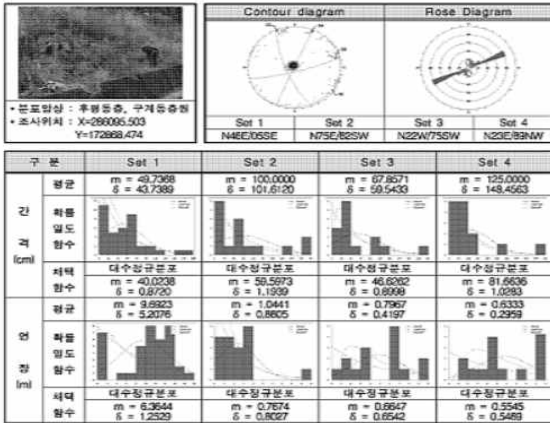


58

제 4 장 조사결과

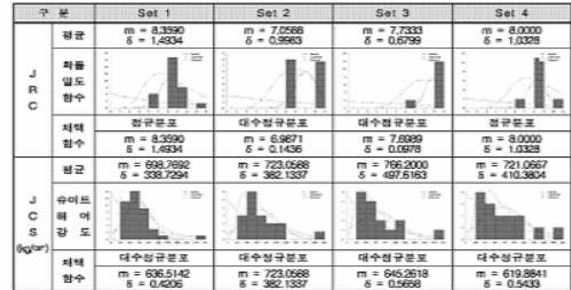


(2) Scanline-2의 불연속면 특성

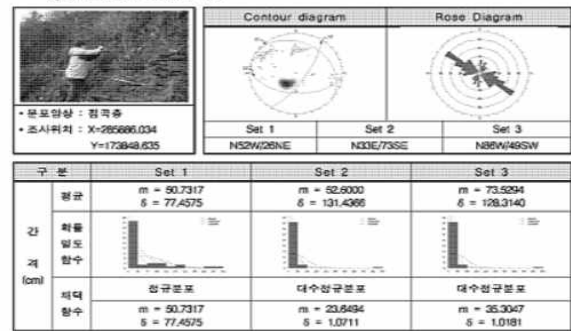


59

상주-영천 고속도로 민간투자사업 실시계획

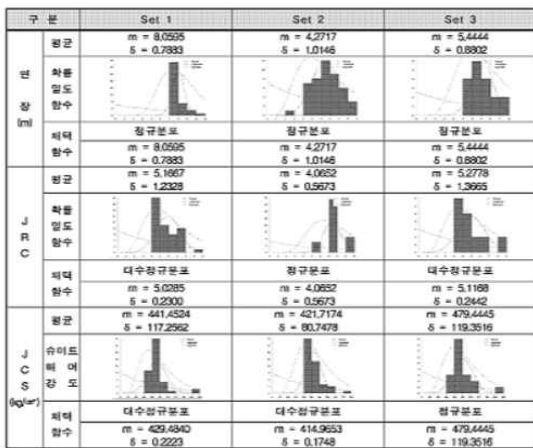


(3) Scanline-3의 불연속면 특성

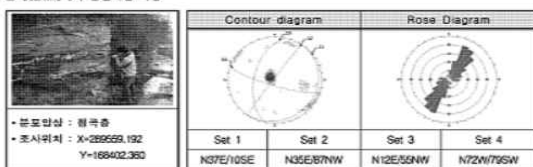

60

제 4 장 조사결과

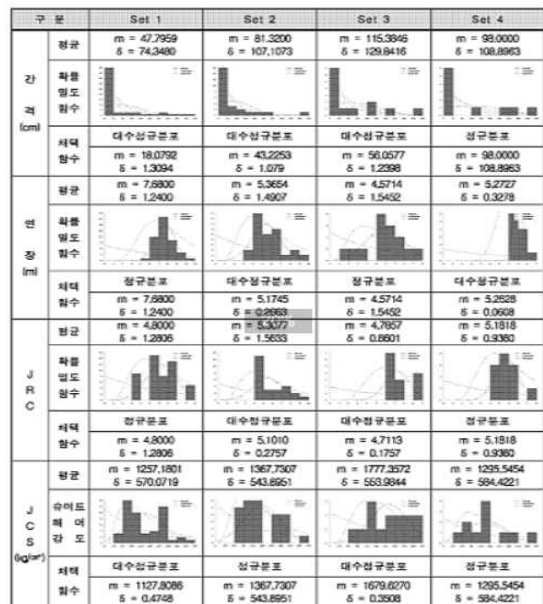


61

지표지질조사

상주-영천 고속도로 민간투자사업 실시계획

(4) Scanline-4의 촬영속면 특성

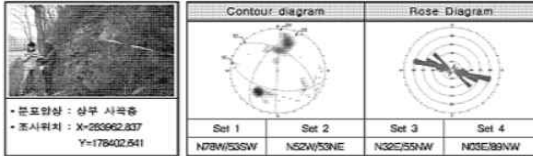


구분	Set 1	Set 2	Set 3	Set 4
평균	m = 59.0253 s = 103.9234	m = 113.9000 s = 154.8056	m = 149.6967 s = 353.8287	m = 155.4545 s = 256.7409
확률 밀도 함수				
지적 함수	대수정규분포 m = 22.9521 s = 1.2677	대수정규분포 m = 48.3146 s = 1.2736	대수정규분포 m = 22.3006 s = 1.7736	대수정규분포 m = 54.2596 s = 1.4159
평균	m = 6.6538 s = 1.8297	m = 6.1667 s = 1.6354	m = 5.5625 s = 1.4128	m = 3.9583 s = 1.1907
확률 밀도 함수				
지적 함수	정규분포 m = 6.6538 s = 1.8297	정규분포 m = 6.1667 s = 1.6354	정규분포 m = 5.5625 s = 1.4128	정규분포 m = 3.9583 s = 1.1907
평균	m = 7.5897 s = 3.8345	m = 6.8095 s = 1.9668	m = 6.3125 s = 1.1575	m = 5.0000 s = 1.0000
확률 밀도 함수				
지적 함수	대수정규분포 m = 8.8483 s = 0.4302	정규분포 m = 6.8095 s = 1.9668	대수정규분포 m = 6.1932 s = 0.2022	대수정규분포 m = 4.9041 s = 0.1952

52

제 4 장 조사결과

구분	Set 1	Set 2	Set 3	Set 4
평균	m = 1098.6154 s = 487.0750	m = 974.5236 s = 518.3017	m = 947.5003 s = 494.0051	m = 1103.3334 s = 627.2767
확률 밀도 함수				
지적 함수	대수정규분포 m = 970.7012 s = 0.4230	대수정규분포 m = 858.9439 s = 0.4825	대수정규분포 m = 831.8854 s = 0.5078	대수정규분포 m = 977.3091 s = 0.4772

(5) Scanline-5의 촬영속면 특성

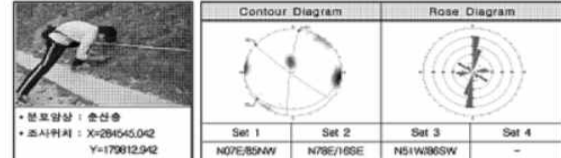


구분	Set 1	Set 2	Set 3
평균	m = 26.9000 s = 19.8951	m = 21.0000 s = 36.6834	m = 30.9174 s = 22.3430
확률 밀도 함수			
지적 함수	대수정규분포 m = 21.4125 s = 0.7744	대수정규분포 m = 15.1340 s = 0.7744	대수정규분포 m = 30.4773 s = 0.6359
평균	m = 2.3225 s = 0.9634	m = 7.5000 s = 2.3995	m = 1.5000 s = 0.6708
확률 밀도 함수			
지적 함수	대수정규분포 m = 2.1344 s = 0.6185	정규분포 m = 7.5000 s = 2.3995	대수정규분포 m = 1.3741 s = 0.4048

63

상주-영천 고속도로 민간투자사업 실시계획

구분	Set 1	Set 2	Set 3
평균	m = 4.9032 s = 0.6888	m = 5.0000 s = 0.8944	m = 5.0000 s = 0.9000
확률 밀도 함수			
지적 함수	정규분포 m = 4.9032 s = 0.6888	정규분포 m = 5.0000 s = 0.8944	정규분포 m = 5.0000 s = 0.9000
평균	m = 845.1613 s = 338.4102	m = 812.1000 s = 210.0434	m = 937.0000 s = 308.6957
확률 밀도 함수			
지적 함수	대수정규분포 m = 790.7507 s = 0.3987	정규분포 m = 812.1000 s = 210.0434	정규분포 m = 937.0000 s = 308.6957

(6) Scanline-6의 촬영속면 특성

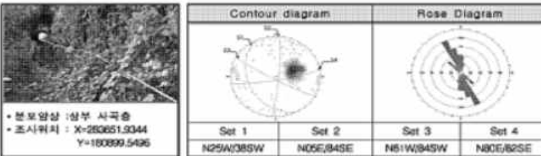

구분	Set 1	Set 2	Set 3	Set 4
평균	m = 13.7245 s = 16.6585	m = 102.7273 s = 114.5736	m = 131.3333 s = 127.5147	m = 115.0833 s = 145.8752
확률 밀도 함수				
지적 함수	대수정규분포 m = 9.2466 s = 1.0096	대수정규분포 m = 51.7511 s = 1.3550	정규분포 m = 131.3333 s = 127.5147	대수정규분포 m = 61.6578 s = 1.0907

54

제 4 장 조사결과

구분	Set 1	Set 2	Set 3	Set 4
평균	m = 11.2121 s = 2.3193	m = 6.9167 s = 3.5227	m = 2.5300 s = 3.5097	m = 1.3452 s = 2.5303
확률 밀도 함수				
지적 함수	정규분포 m = 11.2121 s = 2.3193	대수정규분포 m = 5.7772 s = 0.6768	대수정규분포 m = 1.6523 s = 0.7357	대수정규분포 m = 0.5917 s = 1.0885
평균	m = 7.3639 s = 0.9621	m = 6.8333 s = 1.0672	m = 5.7000 s = 1.6155	m = 6.8462 s = 1.0283
확률 밀도 함수				
지적 함수	정규분포 m = 7.3639 s = 0.9621	대수정규분포 m = 6.7482 s = 0.1594	대수정규분포 m = 5.5127 s = 0.2485	대수정규분포 m = 6.7673 s = 0.1335
평균	m = 592.9091 s = 198.1289	m = 710.0633 s = 297.2256	m = 589.8000 s = 164.9544	m = 584.0769 s = 147.8344
확률 밀도 함수				
지적 함수	정규분포 m = 592.9091 s = 198.1289	정규분포 m = 710.0633 s = 297.2256	정규분포 m = 589.8000 s = 164.9544	정규분포 m = 584.0769 s = 147.8344

(1) Scanline-1의 촬영속면 특성

구분	Set 1	Set 2	Set 3	Set 4
방향	N46E05SE	N75E02SE	N22W75SW	N23E89NW
평균	m = 40.0236 s = 0.8720	m = 50.5973 s = 1.1939	m = 46.5262 s = 0.8968	m = 81.6536 s = 1.0283
확률 밀도 함수				
지적 함수	대수정규분포 m = 6.3644 s = 1.2529	대수정규분포 m = 0.7674 s = 0.8027	대수정규분포 m = 0.6647 s = 0.8542	대수정규분포 m = 0.5545 s = 0.9489
평균	m = 8.3590 s = 1.6934	m = 6.9871 s = 0.1436	m = 7.6969 s = 0.0978	m = 8.0000 s = 1.0283
확률 밀도 함수				
지적 함수	정규분포 m = 8.3590 s = 1.6934	대수정규분포 m = 6.9871 s = 0.1436	대수정규분포 m = 7.6969 s = 0.0978	정규분포 m = 8.0000 s = 1.0283

65

지표지질조사

상주~영천 고속도로 민간투자사업 실시계획

구 분	Set 1	Set 2	Set 3	Set 4
JCS	m = 636.5142 s = 0.4206	m = 723.0598 s = 382.1397	m = 645.2618 s = 0.5666	m = 619.8841 s = 0.5433
(kg/m ³)	대수층규분포	점규분포	대수층규분포	대수층규분포

(2) Scanline-2의 불연속면 종합

구 분	Set 1	Set 2	Set 3
방향	N52W/29NE	N33E/73SE	N66W/49SW
간격(cm)	m = 52.7317 s = 77.4575	m = 23.6494 s = 1.0711	m = 35.3047 s = 1.0181
연장(m)	m = 8.0595 s = 0.7983	m = 4.2717 s = 1.0146	m = 5.4444 s = 0.8802
JRC	m = 5.0285 s = 0.2300	m = 4.0652 s = 0.9673	m = 5.1108 s = 0.2442
JCS	m = 429.4645 s = 0.2223	m = 414.3653 s = 0.1748	m = 479.4445 s = 119.3516
(kg/m ³)	대수층규분포	대수층규분포	점규분포

(3) Scanline-3의 불연속면 종합

구 분	Set 1	Set 2	Set 3	Set 4
방향	N07E/10SE	N39E/67NW	N10E/53NW	N72W/79SW
간격(cm)	m = 18.0792 s = 1.3094	m = 43.2253 s = 1.0791	m = 56.0577 s = 1.2390	m = 98.0000 s = 108.8063
연장(m)	m = 7.8800 s = 1.8500	m = 5.1745 s = 0.2563	m = 4.5714 s = 1.5452	m = 5.2828 s = 0.0608
JRC	m = 4.8000 s = 1.2806	m = 5.1010 s = 0.2757	m = 4.7113 s = 0.1757	m = 5.1818 s = 0.9300
JCS	m = 1127.8086 s = 0.4753	m = 1367.7307 s = 943.8951	m = 1670.6270 s = 0.3509	m = 1265.5454 s = 584.4221
(kg/m ³)	대수층규분포	점규분포	대수층규분포	점규분포

(4) Scanline-4의 불연속면 종합

구 분	Set 1	Set 2	Set 3	Set 4
방향	N78W/53SW	N52W/53NE	N33E/59NW	N5E/83NW
간격(cm)	m = 22.9521 s = 1.2677	m = 48.3148 s = 1.2796	m = 22.3906 s = 1.7706	m = 54.2506 s = 1.4159
연장(m)	m = 6.6538 s = 1.6297	m = 6.1667 s = 1.6354	m = 5.5625 s = 1.4128	m = 3.9663 s = 1.1607
(kg/m ³)	점규분포	점규분포	점규분포	점규분포

66

제 4 장 조사결과

구 분	Set 1	Set 2	Set 3	Set 4
JRC	m = 6.5483 s = 0.4332	m = 6.6035 s = 1.9669	m = 6.1932 s = 0.2022	m = 4.3041 s = 0.1962
JCS	m = 970.7012 s = 0.4920	m = 868.9439 s = 0.4829	m = 631.8654 s = 0.5078	m = 977.3091 s = 0.4772
(kg/m ³)	대수층규분포	대수층규분포	대수층규분포	대수층규분포

(5) Scanline-5의 불연속면 종합

구 분	Set 1	Set 2	Set 3
방향	N07E/89NW	N78E/16SE	N51W/86SW
간격(cm)	m = 21.4125 s = 0.7309	m = 15.1340 s = 0.7244	m = 33.4773 s = 0.6589
연장(m)	m = 2.1344 s = 0.4185	m = 7.3000 s = 2.3965	m = 1.3741 s = 0.4048
JRC	m = 4.9032 s = 0.8988	m = 5.0000 s = 0.8944	m = 5.3000 s = 0.9000
JCS	m = 780.7507 s = 0.3987	m = 812.1000 s = 210.0434	m = 937.0000 s = 308.6697
(kg/m ³)	대수층규분포	점규분포	점규분포

(6) Scanline-6의 불연속면 종합

구 분	Set 1	Set 2	Set 3	Set 4
방향	N25W/36SW	N05E/94SE	N61W/84SW	N90E/82SE
간격(cm)	m = 9.2466 s = 1.0686	m = 51.7511 s = 1.3550	m = 131.3333 s = 127.5147	m = 61.0079 s = 1.0907
연장(m)	m = 11.2121 s = 2.3193	m = 5.7772 s = 0.6768	m = 1.6528 s = 0.7357	m = 0.5917 s = 1.0885
JRC	m = 7.3659 s = 0.9521	m = 6.7482 s = 0.1994	m = 5.5127 s = 0.2465	m = 6.7679 s = 0.1536
JCS	m = 502.9001 s = 196.1290	m = 710.0833 s = 297.2256	m = 599.8000 s = 164.9544	m = 564.0769 s = 147.6344
(kg/m ³)	점규분포	점규분포	점규분포	점규분포

67

12.2.2 시설물 점검이력

대상시설물은 2중 시설물로서 준공이후 기준에 따라 정기안전점검, 정밀안전점검, 성능평가를 지속적으로 실시해 왔으며, 이력사항은 다음과 같다.

【표 12.2.1】 점검이력사항

번호	기간	점검진단기관명	책임기술자	점검종류	점검 결과	안전등급
1	2017.11.13 ~2017.12.28	(주)명성엔지니어링	인승철	정기안전점검	패널식옹벽12에 대한 점검결과, 주요 손상으로는 패널 전면부 파손이 국부적으로 발생한 것으로 조사되었다. 기 발생한 손상부는 내구성 확보 차원의 보수가 필요하다.	양호
2	2018.05.28 ~2018.06.29	(주)명성엔지니어링	인승철	정기안전점검	패널식옹벽12에 대한 점검결과, 주요 손상으로는 패널 전면부 파손이 국부적으로 발생한 것으로 조사되었다. 기 발생한 손상부는 내구성 확보 차원의 보수가 필요하다.	양호
3	2018.10.23 ~2018.12.14	(주)명성엔지니어링	인승철	정기안전점검	패널식옹벽12에 대한 점검결과, 주요 손상으로는 패널 전면부 파손이 국부적으로 발생한 것으로 조사되었다. 기 발생한 손상부는 내구성 확보 차원의 보수가 필요할 것으로 판단된다.	양호
4	2019.03.18 ~2019.05.28	(주)명성엔지니어링	인승철	정기안전점검	패널식옹벽12에 대한 외관조사 결과, 패널 전면부 파손, 유도배수관 하부 물받이 미설치가 국부적으로 발생한 것으로 조사되었다. 기 발생한 손상부는 내구성 확보 차원의 보수가 필요할 것으로 판단된다. 또한 패널 일부구간에서 경미한 배부름이 조사되었으며, 기 손상부의 경우 추후 정밀안전점검시 정확한 계측을 통한 손상의 정도 및 진전 파악 등의 유지관리가 필요할 것으로 판단된다.	양호
5	2019.09.16 ~2019.12.27	(주)명성엔지니어링	장진원	정밀안전점검	본옹벽에대한정밀안전점검결과,문제점이 없는최상의상태인 "A"등급의우수한상태로평가되었다. 패널식옹벽12의전면부에서판넬파손,배부름의손상이조사되었으며,사용성에문제는 없는상태로주기적인점검을통한손상의증가 및확대등에대해확인,조치를실시하는유지관리가필요하다고판단되고,주변영향인자(배수시설및사면상태) 전면부배수관하부에 집수정이설치되어있지않아우천시토사유실이우려된다고판단됨으로집수정설치가필요하다.	A등급

【표 12.2.1】 점검이력사항(계속)

번호	기간	점검진단기관명	책임기술자	점검종류	점검 결과	안전등급
6	2020.05.12 ~2020.06.30	(주)명성엔지니어링	인승철	정기안전점검	패널식옹벽12에 대한 외관조사 결과, 패널 전면부 파손, 유도배수관 하부 집수정 미설치가 국부적으로 발생한 것으로 조사되었다. 기 발생한 손상부는 내구성 확보 및 손상의 진전방지를 위한 보수가 필요할 것으로 판단된다. 또한, 패널 일부구간 발생한 배부름의 경우 추후 주기적인 계측 및 점검을 통한 손상의 정도 및 진전 파악 등의 유지관리가 요망된다.	양호
7	2020.08.31 ~2020.12.31	(주)명성엔지니어링	인승철	2중성능평가	? 안전성능평가는외관상관찰되는시설물의 결함을중심으로조사·평가하였으며,현장 조사및분석결과중대결함은관찰되지않았고,옹벽의외관에는판넬파손등의손상이조사되었으나,구조적인결함은아닌것으로판단됨. ? 내구성능평가는시간에따라변화하는안전성능저하에영향을미치는요소에대한평가로서본콘크리트옹벽의열화진전평가및열화환경평가를종합하여분석한결과,평가결과 “A” 로평가됨. ? 종합평가결과,외관상결함,손상등의요인에대한문제점이없고내구성능저하가능성이 낮으며외부환경조건변화등을수용할수있는 성능수준인A(우수)등급으로평가됨. ? 본보강도옹벽의성능목표등급은세부지침에의거하여옹벽의일반적인성능목표인"B" 등급으로성능목표를설정하였으며,현재성능은목표성능을상회하여매우만족하는 “A” 등급인상태로주기적인점검및관리를통한 평가저해요소에대한관리가이루어진다면시설물의안전및내구성에는문제가없을것으로 판단됨.	A등급
8	2020.08.31 ~2020.12.31	(주)명성엔지니어링	인승철	정기안전점검	패널식옹벽12에 대한 외관조사 결과, 패널 전면부 균열 및 파손, 유도배수관 하부 집수정 미설치가 국부적으로 발생한 것으로 조사되었다. 기 발생한 손상부는 내구성 확보 및 손상의 진전방지를 위한 보수가 필요할 것으로 판단된다. 또한, 패널 일부구간 발생한 배부름의 경우 추후 주기적인 계측 및 점검을 통한 손상의 정도 및 진전 파악 등의 유지관리가 요망된다.	양호

【표 12.2.1】 점검이력사항(계속)

번호	기간	점검진단기관명	책임기술자	점검종류	점검 결과	안전등급
9	2021.03.08 ~2021.06.07	(주)명성엔지니어링	장진원	정기안전점검	패널식 옹벽 12에 대한 외관조사 결과, 패널 전면부 파손, 유도배수관 하부 집수정 미설치가 국부적으로 발생한 것으로 조사되었다. 기 발생한 손상부는 내구성 확보 및 손상의 진전방지를 위한 보수가 필요할 것으로 판단된다. 또한, 패널 일부구간 발생한 배부름의 경우 추후 주기적인 계측 및 점검을 통한 손상의 정도 및 진전 파악 등의 유지관리가 요망된다.	양호
10	2021.08.25 ~2021.12.10	(주)명성엔지니어링	장진원	정밀안전점검	-전면부판넬파손, 배부름 -기초부상태양호 -주변영향인자배수시설집수정미설치	A등급
11	2022.05.16 ~2022.06.24	(주)명성엔지니어링	정지운	정기안전점검	-패널전면부파손 -패널전면부배부름 -유도배수관하부집수정미설치	양호
12	2022.09.19 ~2022.11.30	(주)명성엔지니어링	이상훈	정기안전점검	-패널전면부파손 -패널전면부배부름 -유도배수관하부집수정미설치	양호
13	2023.04.03 ~2023.06.16	(주)명성엔지니어링	정지운	정기안전점검	-패널전면부파손 -패널전면부배부름 -유도배수관하부집수정미설치	양호
14	2023.07.03 ~2023.12.08	(주)명성엔지니어링	이상훈	정밀안전점검	-전면부판넬파손, 배부름등 -기초부상태양호 -주변영향인자배수시설집수정미설치	A등급
15	2024.06.10 ~2024.06.28	(주)명성엔지니어링	정지운	정기안전점검	-패널전면부파손 -패널전면부배부름 -유도배수관하부집수정미설치	양호
16	2024.09.23 ~2024.12.03	(주)명성엔지니어링	정지운	정기안전점검	-패널전면부균열, 파손 -패널전면부배부름 -유도배수관하부집수정미설치	양호
17	2025.03.24 ~2025.06.18	(주)명성엔지니어링	정지운	정기안전점검	-옹벽패널균열, 파손, 전면부배부름등 -기초지반상태양호 -배수시설유도배수관하부집수정미설치등 -사면상태양호	양호

12.2.3 전차 정밀안전점검 실시결과(2023년12월)

구분	정밀안전점검 결과	비고
용역명	상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역(정밀안전점검)	
용역기간	2023-07-03 ~ 2023-12-08(일)	
용역사	(주)명성엔지니어링	
현장조사결과	■ 전면부 판넬 파손, 배부름 등 ■ 기초부 상태양호 ■ 주변영향인자 배수시설 집수정 미설치	
비파괴조사	■ 금회(2023년) 정밀안전점검을 실시하면서 전면 패널부에 대한 반발경도시험을 실시한 결과, 시험시 전개소에서 설계기준강도 100%이상의 강도비를 보이고 있어 콘크리트 강도는 양호한 상태를 유지하고 있는 것으로 판단된다. 또한 전회(2021년) 정밀안전점검에서 실시한 강도 값과 비교하여 전면 패널의 강도저하 등 별다른 문제점은 없는 것으로 확인되었다.	
안전성평가 (진단시)	■ 해당없음	
상태평가	■ 손상결함도 지수 0.01으로 A등급	
보수보강 (진단시)	■ 해당없음	

구분	정밀안전점검 결과	비고
종합의견	■ 패널식 옹벽 12의 전면부에는 외부충격에 의한 판넬 파손, 시공미흡으로 인한 배부름의 손상이 조사되었으며, 사용성에 문제는 없는 상태로 주기적인 점검을 통한 손상의 증가 및 확대 등에 대해 확인, 조치를 실시하는 유지관리가 필요하다고 판단된다. ■ 주변영향인자(사면부, 배수시설)에서는 옹벽 전면 배수관 하부에 집수정 설치되어있지 않아 우천시 지속적인 토사유실이 우려된다고 판단되며, 주기적인 점검을 통하여 손상 발생여부를 확인하고 손상의 발생시 집수정을 설치하는 등의 조치가 필요하고, 상부 배수로 설치부에 과도한 식생이 산재하여, 추후 원활한 점검을 위한 정비 등의 조치가 필요하다. ■ 지반, 기초부의 경우 침하, 활동, 전도 등 구조적인 손상결함 및 세굴이 없는 양호한 상태로 신규 손상 등은 조사되지 않았으나 주기적인 점검을 통하여 지반, 기초부의 손상발생 여부 확인 등의 유지관리가 필요할 것으로 사료된다. ■ 금회 조사 시기에는 사용성에 문제는 없는 상태로 판단되나 주기적인 점검을 통한 손상의 증가 및 확대 등에 대해 확인, 조치를 실시하는 유지관리가 필요할 것으로 판단된다. ■ 공중이 이용하는 부위중 도로포장은 본문의 지반, 기초부, 주변영향인자에 기입된 내용으로 대체하였으며, 도로부 신축이음부, 추락방지시설, 환기구 등의 덮개는 미설치된 상태이다. ■ 측량결과, 전회 및 설계도서와 비교하여 검토한 결과, 미소한 차이가 확인되었으며, 측량시 발생할 수 있는 측량기기 오차, 측량기기 사용 종류의 차이와 측량시 발생할 수 있는 오차내로서, 침하, 전도, 활동 등이 발생하지 않은 상태로 판단된다. ■ 강도시험결과, 설계기준강도를 상회하는 양호한 상태로 확인되었다. ■ 대상 옹벽은 평가기준에 따른 결함지수는 0.01, 상태평가결과는 “A” 로 산정되었다. ■ 종합평가 결과, 대상시설물의 안전등급은 “A등급 : 문제점이 없는 최상의 상태” 으로 지정하였다. ■ 대상 시설물은 금회 점검결과, 정밀안전진단 및 사용제한이 필요치 않다. ■ 시공미흡으로 인해 발생한 배부름은 현재 진행성은 없는 것으로 판단되나 본 손상에 대한 주기적인 관찰을 실시하는 유지관리가 필요하며, 일정규모 이상 발생할 경우 조치필요하다. ■ 시공미흡으로 인해 조사된 배수관 하부 집수정 미설치의 경우 사용성에 영향을 미치는 손상은 아니나 지속적으로 방치할 경우 옹벽 하부 토사유실이 발생 할 수 있으므로 집수정을 설치하는 조치가 필요하다.	

12.2.4 2중 성능평가 실시결과(2020년 12월, (주)명성엔지니어링)

가. 안전성능평가 결과

안전성능 평가 결과 산정표			
시설물명	패널식 옹벽 12		
평가 구분	결합지수	평가 결과	비 고
상태안전성능	0.01	A	—
구조안전성능	0.14	A	—
안전성능 결과	○상태안전성능과 구조안전성능 등급 중 최소등급 선택. ○안전성능평가 결과 : A등급		

나. 내구성능평가 결과

평가항목		등급	등급 점수	비고
열화 진전 평가	탄산화 깊이	—	—	—
	피복(표면부) 콘크리트 품질	A	0.08	—
	염화물 침투량 평가	—	—	—
열화 환경 평가	제설제 염해환경	A	0.08	—
	비래염분 염해환경	A	0.08	—
	동해환경	A	0.08	—
결합도 지수				0.08
등 급				A

다. 종합평가 결과

시설물의 종합평가 결과 산정표				
시설물명	패널식 옹벽 12		분류	상주영천고속도로
평가 구분	성능평가 지수	평가 결과	성능간가중치(Wn)	비 고
안전성능평가	Ps=0.140	A	0.8	—
내구성능평가	Pd=0.080	A	0.2	—
종합평가 결과	○사면의 종합평가 지수(P) $= \sum(\text{성능평가지수}(pn) \times \text{성능간 가중치}(Wn))$ $= (0.140 \times 0.8) + (0.080 \times 0.2) = 0.128$ ○종합평가 결과 : A등급			

라. 종합결론

본 절토사면의 성능평가 결과, 성능목표인 "B등급" 이상인 "A등급" 인 상태로 주기적인 점검 및 관리를 통한 평가저해요소에 대한 관리가 이루어진다면 시설물의 안전 및 내구성에는 문제가 없을 것으로 판단된다.

12.2.5 시설물 보수 이력

【표 12.2.2】 보수이력사항

번호	공사명	공사 구분	보수보강공사 부위	설계자	시공자
	공사기간		공사내역	공사비(천원)	책임기술자
1	-	-	-	-	-
	-		-	-	-

FMS상 이외에 주기적으로 일상적인 보수가 실시되고 있는 것으로 확인되었다.

12.2.6 시설물의 내진설계 여부 확인

【표 12.2.3】 내진설계 여부 확인

검토대상 부재	설계적용여부	결과	검토결과 요약
해당사항 없음	적용		

12.2.7 시설물의 용도변경 여부 확인

FMS(시설물정보종합관리시스템) 상에 용도변경 이력은 없는 것으로 확인되었다.

12.2.8 주변환경 및 하중변화

패널식 옹벽 12은 경상북도 영천시 신녕면 화남리에 위치하고 상주영천고속도로 본선 하부에 시공되어있는 보강토 옹벽이다.

FMS(시설물통합정보관리시스템 fms.or.kr) 및 관리주체인 상주영천고속도로(주)에 보관된 준공관련자료를 검토한 결과 준공시 고려되었던 하중 이외의 추가하중은 없는 상태이며, 향후 본 옹벽 및 옹벽 상부에 부속시설 설치시 그에 따른 구조검토를 실시하여 하중변화에 따른 옹벽의 안정성을 확보하여야 할 것이다.

또한, 준공도면 및 기 실시되었던 점검자료를 검토한 결과 준공시와 점검일현재의 옹벽 주변 현황의 변화는 없는 것으로 검토되었다.



【사진 12.2.1】 주변환경 및 하중변화 전경

12.2.9 수집자료 검토결과 및 점검방향 설정

【표 12.2.4】 수집자료 검토결과 및 점검방향 설정

구 분	수집 자료	자료분석 결과	진단과업 진행방향
건 설 관 련 자 료	◇ 준공도서 - 지반조사보고서 - 각종계산서 - 공사시방서 - 준공내역서 - 준공도면 - 실시설계보고서 - 기타 특이사항 보고서 - 사고기록 등	◇ 구조계산서 및 준공도면은 설계당시 기준에 준하여 작성된 것으로 확인됨 ◇ 주요 설계변경 내용 및 시공시 문제점이 없는 것으로 파악됨	◇ 현장조사 시 부재치수를 실측하여 준공도면과 비교·검토함 ⇒ 치수가 상이할 경우 도면을 재작성하며 실측치를 구조계산에 반영(발주처협의) ⇒ 치수가 동일할 경우 준공도면을 기준으로 과업 진행 ◇ 구조물의 제원변경확인 및 추가손상 발생에 대한 안정성 확보여부 확인
유 지 관 리 자 료	◇ 전차 성능평가 보고서 ◇ 전차 정밀안전점검 및 안전점검 보고서 ◇ 사고기록 ◇ 보수·보강 이력 - 시설물정보관리종합시스템(FMS) 및 전차 점검보고서 보수 및 점검이력	◇ 부재별 중점손상 - 전면부 판넬 파손, 배부름 등 - 기초부 상태양호 - 주변영향인자 배수시설 집수정 미설치 ◇ FMS상 등재된 보수이력 외에 주기적인 보수가 실시되고 있는 것으로 확인됨	◇ 전회 점검결과와 금회 점검결과를 비교·검토하여 추가 손상 및 진전 여부를 확인하여 대책방안 마련 ◇ 보수부 상태 확인

12.3 현장조사

12.3.1 현황 및 구간분할

본 과업대상 시설물은 경상북도 영천시 신녕면 화남리에 위치하고 있으며, 옹벽의 상단부는 상주영천고속도로 본선이 있으며, 하부로는 농경지이 접하고 있는 상태이다. 선형은 패널형태 시공의 직선형을 가지며, 높이는 0.5~18.7m를 보이며, 총 연장은 798.0m의 규모를 가지는 보강토 옹벽이다. 현장조사를 위한 실측조사 결과 시설물관리대상상(L=798.0m, L=18.7m)의 제원과 미소한 차이가 있는 것으로 분석되었다. 대상시설물에 대한 자료수집 및 현장조사결과를 통해 확인된 일반현황 및 특성, 분류 및 구간분할 결과는 다음과 같다.

가. 일반현황 조사결과

【표 12.3.1】 일반현황 조사결과

조사일자	2025. 08. 25.		조 사 자	정 지 운
일 기	맑음		시설물번호	RW2017-0000079
시설물위치	행정구역	경상북도 영천시 신녕면 화남리		
	위치좌표	시점 : 36° 06′ 26.7″ 128° 76′ 99.5″		
		종점 : 36° 06′ 25.1″ 128° 77′ 41.1″		
노선명(이정)	고속국도 301호선 63.430~63.788km			
제 원	옹벽형식	보강토	옹벽재료	패널식
	연 장	798.0m	지면노출 높 이	18.7m
	보 강 재 길 이	—	저 판 폭 길 이	—
관리주체	상주영천고속도로(주)		관리주체구분	민간
주변환경	옹벽상부	상주영천고속도로 본선		
	옹벽하부	농경지		
시공현황	준공년도	2017년 06월 27일	시 공 자	경남건설(주)
	부대시설	—		
비 고				

나. 옹벽 구간분할 결과

금회 정밀안전점검시 수행한 현장조사에서 구간분할은 세부지침의 기준으로 20m간격을 두고 구간분할을 실시하였다. 총 41개 구간(S1~S41)으로 구분하고 세부사항은 아래와 같다.

【표 12.3.2】 옹벽 구간분할 결과

Span	우 측 구 간	누계 (m)	최고높이 (m)	Span	좌 측 구 간	누계 (m)	최고높이 (m)
1	시점~20.0m	20.0	5.2	21	시점~20.0m	20.0	16.9
2	20.0~40.0m	40.0	5.8	22	20.0~40.0m	40.0	18.3
3	40.0~60.0m	60.0	5.1	23	40.0~60.0m	60.0	18.7
4	60.0~80.0m	80.0	4.0	24	60.0~80.0m	80.0	17.6
5	80.0~100.0m	100.0	4.7	25	80.0~100.0m	100.0	17.1
6	100.0~120.0m	120.0	7.9	26	100.0~120.0m	120.0	15.6
7	120.0~140.0m	140.0	8.9	27	120.0~140.0m	140.0	14.7
8	140.0~160.0m	160.0	9.9	28	140.0~160.0m	160.0	13.6
9	160.0~180.0m	180.0	11.3	29	160.0~180.0m	180.0	12.5
10	180.0~200.0m	200.0	12.3	30	180.0~200.0m	200.0	11.2
11	200.0~220.0m	220.0	13.0	31	200.0~220.0m	220.0	10.4
12	220.0~240.0m	240.0	14.2	32	220.0~240.0m	240.0	9.3
13	240.0~260.0m	260.0	14.8	33	240.0~260.0m	260.0	7.9
14	260.0~280.0m	280.0	16.0	34	260.0~280.0m	280.0	7.0
15	280.0~300.0m	300.0	16.8	35	280.0~300.0m	300.0	5.2
16	300.0~320.0m	320.0	17.6	36	300.0~320.0m	320.0	4.6
17	320.0~340.0m	340.0	18.0	37	320.0~340.0m	340.0	4.4
18	340.0~360.0m	360.0	17.3	38	340.0~360.0m	360.0	4.2
19	360.0~380.0m	380.0	16.9	39	360.0~380.0m	380.0	4.0
20	380.0~388.0m	388.0	16.6	40	380.0~400.0m	400.0	5.0
—	—	—	—	41	400.0~410.0m	410.0	5.0



측점분할 작업사진



측점분할 작업사진

12.3.2 부재별 현장조사 결과

가. 지반, 기초부

1) 현황

본 옹벽은 포장(아스팔트, 콘크리트), 비포장이 혼합된 상태로 세굴, 침하, 유실, 옹벽밀림 등에 대해 면밀한 조사를 실시하였고, 주요 손상 및 조사결과는 다음과 같다.



【사진 12.3.1】 지반, 기초부 전경

2) 조사결과

- 지반, 기초부에 대한 현장조사 결과, 침하, 활동, 전도 등 구조적인 손상결함 및 세굴이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

【표 12.3.3】 지반, 기초부 손상현황(우측)

구분	상태양호	
S1	—	—
S2	—	—
S3	—	—
S4	—	—
S5	—	—
S6	—	—
S7	—	—
S8	—	—
S9	—	—
S10	—	—
S11	—	—
S12	—	—
S13	—	—
S14	—	—
S15	—	—

【표 12.3.3】 지반, 기초부 손상현황(우측)(계속)

구분	상태양호	
S16	—	—
S17	—	—
S18	—	—
S19	—	—
S20	—	—
합계	—	—

【표 12.3.4】 지반, 기초부 손상현황(좌측)

구분	상태양호	
S21	—	—
S22	—	—
S23	—	—
S24	—	—
S25	—	—
S26	—	—
S27	—	—
S28	—	—
S29	—	—
S30	—	—
S31	—	—
S32	—	—
S33	—	—
S34	—	—
S35	—	—
S36	—	—
S37	—	—
S38	—	—
S39	—	—
S40	—	—
S41		
합계	—	—

			
현 황	• 좌측 상태현황	현 황	• 우측 상태현황
원 인	• -	원 인	• -
대 책	• -	대 책	• -
			
현 황	• 좌측 상태현황	현 황	• 우측 상태현황
원 인	• -	원 인	• -
대 책	• -	대 책	• -
			
현 황	• 좌측 상태현황	현 황	• 우측 상태현황
원 인	• -	원 인	• -
대 책	• -	대 책	• -

			
현 황	• 좌측 하부 도로 포장 상태양호	현 황	• 우측 하부 도로 포장 상태양호
원 인	• -	원 인	• -
대 책	• -	대 책	• -

3) 기 정밀안전점검과의 결과 비교

- 전회 점검과 비교결과, 기존손상이 없는 상태로 확인되었고, 금회 점검에서 추가적인 신규손상 등은 조사되지 않았다.

【표 12.3.5】 지반, 기초부 기 정밀안전점검과의 결과 비교

구분	손상 내용	단위	2023년 정밀안전점검		2025년 정밀안전점검		증·감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
지반, 기초부	상태양호	-	-	-	-	-	-	변동없음

4) 검토의견

- 지반, 기초부에 대한 현장조사 결과, 점검 당시에 침하, 활동, 전도 등 구조적인 손상결함 및 세굴이 없는 양호한 상태로 신규 손상 등은 조사되지 않았으나 주기적인 점검을 통하여 지반, 기초부의 손상발생 여부 확인 등의 유지관리가 필요할 것으로 사료된다.

나. 전면부

1) 현황

패널식 보강토옹벽으로 블록의 파손 및 손상, 균열, 유실, 이격 등에 대해 면밀한 조사를 실시하였다. 보강토 옹벽은 1~2단으로 구성되어 있으며, 주요 손상 및 조사결과는 다음과 같다.



【사진 12.3.2】 전면부 전경

2) 조사결과

- 전면부에 대한 현장조사 결과, 좌측 판넬 파손, 배부름, 우측 판넬 균열, 망상균열, 기울음 등의 손상이 조사되었다.

【표 12.3.6】 전면부 손상현황(우측)


구분	판넬 파손 (㎡/개소)		배부름 (㎡/개소)	
S1	—	—	—	—
S2	—	—	—	—
S3	0.01	1	—	—
S4	0.01	1	—	—
S5	—	—	—	—
S6	—	—	—	—
S7	—	—	—	—
S8	—	—	—	—
S9	—	—	—	—
S10	0.01	1	—	—
S11	—	—	—	—
S12	—	—	—	—
S13	0.01	1	50.00	1
S14	—	—	100.00	1
S15	—	—	50.00	1

【표 12.3.6】 전면부 손상현황(우측)(계속)

구분	판넬 파손 (㎡/개소)		배부름 (㎡/개소)	
S16	0.01	1	—	—
S17	—	—	—	—
S18	—	—	—	—
S19	—	—	—	—
S20	—	—	—	—
합계	0.05	5	200.00	3

【표 12.3.7】 전면부 손상현황(좌측)

구분	판넬 균열(0.3mm미만) (m/개소)		판넬 망상균열 (㎡/개소)		판넬 기울음 (개소/개소)	
S21	—	—	—	—	—	—
S22	—	—	—	—	—	—
S23	—	—	—	—	—	—
S24	—	—	—	—	—	—
S25	—	—	—	—	1.00	1
S26	—	—	—	—	—	—
S27	—	—	—	—	—	—
S28	—	—	—	—	—	—
S29	—	—	—	—	—	—
S30	—	—	—	—	—	—
S31	—	—	—	—	—	—
S32	—	—	2.40	2	—	—
S33	—	—	—	—	—	—
S34	—	—	—	—	—	—
S35	1.00	1	—	—	—	—
S36	—	—	—	—	—	—
S37	—	—	—	—	—	—
S38	—	—	—	—	—	—
S39	0.80	2	—	—	—	—
S40	—	—	—	—	—	—
S41	—	—	—	—	—	—
합계	1.80	3	2.40	2	1.00	1

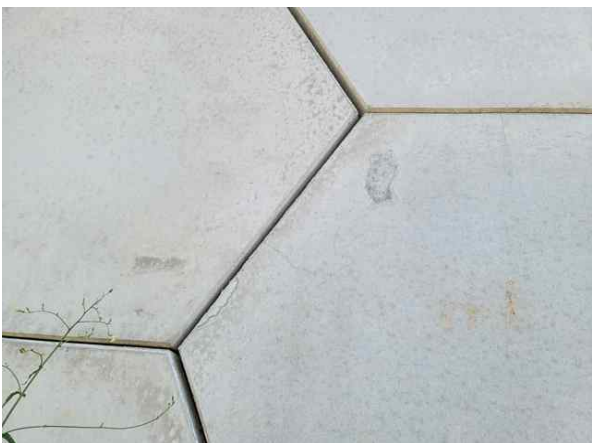			
현 황	• 좌측 S2 판넬 기울음(1EA)	현 황	• 좌측 S2 판넬 기울음(1EA)
원 인	• 시공미흡 등	원 인	• 시공미흡 등
대 책	• 주의관찰	대 책	• 주의관찰
			
현 황	• 좌측 S32 판넬 망상균열(0.4x4.0)	현 황	• 좌측 S32 판넬 망상균열(0.4x4.0)
원 인	• 건조수축, 온도변화 등	원 인	• 건조수축, 온도변화 등
대 책	• 주의관찰	대 책	• 주의관찰
			
현 황	• 좌측 S32 판넬 망상균열(0.4x4.0)	현 황	• 좌측 S32 판넬 망상균열(0.4x4.0)
원 인	• 건조수축, 온도변화 등	원 인	• 시공미흡
대 책	• 주의관찰	대 책	• 주의관찰

			
현 황	• 우측 S4 판넬 파손(0.1x0.1)	현 황	• 우측 S10 판넬 파손(0.1x0.1)
원 인	• 외부충격 등	원 인	• 외부충격 등
대 책	• 주의관찰	대 책	• 주의관찰
			
현 황	• 우측 S13 판넬 파손(0.1x0.1)	현 황	• 우측 S16 판넬 파손(0.1x0.1)
원 인	• 외부충격 등	원 인	• 외부충격 등
대 책	• 주의관찰	대 책	• 주의관찰
			
현 황	• 우측 S13~15 배부름(40.0x5.0)	현 황	• 우측 S13~15 배부름(40.0x5.0)
원 인	• -	원 인	• 시공미흡 등
대 책	• -	대 책	• 주의관찰

3) 기 정밀안전점검과의 결과 비교

- 전회 점검과 비교결과, 기존손상인 판넬 파손, 배부름 등의 손상이 확인되었으며, 금회 점검에서 건조수축, 온도변화, 시공미흡 등으로 인한 판넬 균열, 망상균열, 기울음이 추가로 조사되었다.

【표 12.3.8】 전면부 기 정밀안전점검과의 결과 비교

구분	손상 내용	단위	2023년 정밀안전점검		2025년 정밀안전점검		증·감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
전면부	판넬 파손	m ²	0.05	5	0.05	5	— —	변동없음
	배부름	m ²	200.00	1	200.00	1	— —	변동없음
	판넬 균열(0.3mm미만)	m	—	—	1.80	3	▲ 1.80	신규손상
	판넬 망상균열	m ²	—	—	2.40	2	▲ 2.40	신규손상
	판넬 기울음	EA	—	—	1.00	1	▲ 1.00	신규손상

4) 검토의견

- 전면부에서 조사된 우측 판넬 파손, 배부름, 좌측 판넬 균열, 망상균열, 기울음의 경우 외부충격, 건조수축, 온도변화, 시공미흡 등으로 인한 손상으로 점검당시 손상이 경미하여 구조적인 영향을 미치는 손상은 아닌 것으로 검토되었으며, 특히, 판넬 기울음은 옹벽 배면측으로 발생하여 전도위험이 낮고, 배부름의 경우 전회 점검 대비 배부름으로 인한 추가적인 손상은 발생하지 않은 것으로 조사되었다. 이에 즉각적인 보수를 실시하기 보다는 판넬 균열, 망상균열 파손은 주기적인 점검을 통하여 손상의 진전여부를 확인하고 손상의 진전시 표면처리, 단면보수 등 일괄 보수를 실시하는 것이 바람직하고, 판넬 기울음, 배부름은 점검당시는 비진행성으로 추정되나 발생한 손상 등에 대하여 주기적인 점검을 통하여 손상의 진전여부를 확인하는 유지관리를 실시하고 손상의 진전시 보강안을 선정하여 조치를 취하는 것이 바람직하다.
- 또한 상부 배수로 설치부에 과도한 식생이 산재하여, 추후 원활한 점검을 위한 정비 등의 조치가 필요하다.

다. 주변영향인자(배수시설 및 사면상태)

1) 현황

보강토 옹벽 내의 배수시설을 확인한 결과, 옹벽 상단부에는 배수로(측구)가 설치되어 있으며, 상단(1~2단)의 토공 경사면에서 배출되는 지표수 등을 원활하게 배수토록 설치되어 있는 상태이다. 상단의 배수로는 옹벽의 시점 및 종점부의 측구로 시공되어 있는 상태이다. 본 패널식 옹벽 상단부는 토공의 성토사면, 화남교 A1, 화남1교 A2 교대로 이루어져 있으며, 급격한 사면구배의 변화 및 사면손상, 교대의 전도 등의 손상은 없는 것으로 조사되었다.



【사진 12.3.3】 주변영향인자 전경

2) 조사결과

- 주변영향인자에 대한 현장조사 결과, 우측 배수시설 배수관 하부 집수정 미설치, 배수로 균열, 좌측 배수로 균열, 이격 등의 손상이 조사되었다.

【표 12.3.9】 주변영향인자 손상현황(우측)

구분	배수관 하부 집수정 미설치 (개소/개소)		배수로 균열(0.3mm이상) (m/개소)	
S1	—	—	—	—
S2	—	—	—	—
S3	—	—	—	—
S4	—	—	—	—
S5	—	—	—	—
S6	—	—	—	—
S7	—	—	—	—
S8	—	—	—	—
S9	—	—	—	—
S10	—	—	—	—
S11	—	—	—	—
S12	—	—	—	—
S13	—	—	—	—
S14	—	—	—	—
S15	—	—	—	—

【표 12.3.9】 주변영향인자 손상현황(우측)(계속)

구분	배수관 하부 집수정 미설치 (개소/개소)		배수로 균열(0.3mm이상) (m/개소)	
S16	—	—	—	—
S17	—	—	—	—
S18	—	—	—	—
S19	—	—	—	—
S20	1.00	1	3.00	2
합계	1.00	1	3.00	2

【표 12.3.10】 주변영향인자 손상현황(좌측)

구분	배수로 균열(0.3mm이상) (m/개소)		배수로 이격 (m/개소)	
S21	19.50	13	1.50	1
S22	—	—	—	—
S23	—	—	—	—
S24	—	—	—	—
S25	—	—	—	—
S26	—	—	—	—
S27	—	—	—	—
S28	—	—	—	—
S29	—	—	—	—
S30	—	—	—	—
S31	—	—	—	—
S32	—	—	—	—
S33	—	—	—	—
S34	—	—	—	—
S35	—	—	—	—
S36	—	—	—	—
S37	—	—	—	—
S38	—	—	—	—
S39	—	—	—	—
S40	—	—	—	—
S41	—	—	—	—
합계	19.50	13	1.50	1

			
현 황	• 우측 S20 배수관 하부 집수정 미설치	현 황	• S20 배수관 하부 집수정 미설치
원 인	• 시공미흡	원 인	• 시공미흡
대 책	• 주의관찰	대 책	• 주의관찰
			
현 황	• 우측 S20 배수로 균열(0.3mm이상)	현 황	• 우측 S20 배수로 균열(0.3mm이상)
원 인	• 건조수축, 온도변화, 거푸집 조기탈거 등	원 인	• 건조수축, 온도변화, 거푸집 조기탈거 등
대 책	• 주입보수	대 책	• 주입보수
			
현 황	• 좌측 S21 배수로 이격	현 황	• 좌측 S21 배수로 이격
원 인	• 건조수축, 온도변화, 거푸집 조기탈거 등	원 인	• 건조수축, 온도변화, 거푸집 조기탈거 등
대 책	• 단면보수	대 책	• 단면보수

			
현 황	• 좌측 S20 배수로 균열(0.3mm이상)	현 황	• 좌측 S20 배수로 균열(0.3mm이상)
원 인	• 건조수축, 온도변화, 거푸집 조기탈거 등	원 인	• 건조수축, 온도변화, 거푸집 조기탈거 등
대 책	• 주입보수	대 책	• 주입보수
			
현 황	• 좌측 상부 성토부 상태현황	현 황	• 우측 상부 성토부 상태현황
원 인	• -	원 인	• -
대 책	• -	대 책	• -
			
현 황	• 상부 도로 포장 상태현황(좌측)	현 황	• 상부 도로 포장 상태현황(우측)
원 인	• -	원 인	• -
대 책	• -	대 책	• -

3) 기 정밀안전점검과의 결과 비교

- 전회 점검과 비교결과, 기존손상인 배수시설 배수관 하부 집수정 미설치가 확인되었고, 금회 점검에서 건조수축, 온도변화, 시공미흡 등으로 인한 배수로 균열, 이격 손상이 추가로 조사되었다.

【표 12.3.11】 주변영향인자(배수시설 및 사면상태) 기 정밀안전점검과의 결과 비교

구분	손상 내용	단 위	2023년 정밀안전점검		2025년 정밀안전점검		증·감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
주변영향인자 (배수시설 및 사면상태)	배수관 하부 집수정 미설치	EA	1.00	1	1.00	1	—	변동없음
	배수로 균열(0.3mm이상)	m	—	—	22.50	15	▲ 22.50	신규손상
	배수로 이격	m	—	—	1.50	1	▲ 1.50	신규손상

4) 검토의견

- 주변영향인자에서 조사된 집수정 미설치의 경우 시공미흡에 의한 손상으로 옹벽 전면 배수관 하부에 집수정이 설치되어있지 않아 우천시 지속적인 토사유실이 우려되어 주기적인 점검을 통하여 손상 발생여부를 확인하고 손상의 발생시 집수정을 설치하는 등의 조치가 필요하다.
- 조사된 배수로 균열(0.3mm이상), 이격의 경우 건조수축, 온도변화, 거푸집 조기탈거, 시공미흡 등 복합적인 원인에 의한 손상으로 점검당시 구조적인 영향이나 배수기능에 영향을 미치는 손상은 아닌 것으로 조사되었으나 배수시설 부재의 내구성을 확보하기 위한 주입보수, 단면보수 등의 조치를 취하고, 손상의 재발생 여부를 확인하는 유지관리가 필요하다.
- 상부 성토부, 상부 도로 포장에도 성토부 내의 침식, 유실 등의 손상이 없는 상태로 전반적으로 양호한 상태를 유지하고 있는 것으로 확인되었으나 상부 배수로 설치부에 과도한 식생이 산재하여, 추후 원활한 점검을 위한 정비 등의 조치가 필요하다.

라. 옹벽 점검시설

1) 부재의 개요

- 패널식 옹벽 12에 별도의 점검시설은 시공되어있지 않은 것으로 확인되었다.

마. 공중이 이용하는 부위

공중이 이용하는 부위는 추락방지시설, 도로포장, 도로부 신축이음부, 환기구 등의 덮개가 있다.

1) 추락방지시설

공중이 이용하는 부위 중 추락방지시설은 미설치된 상태이다.

2) 도로포장

공중이 이용하는 부위 중 도로포장은 “현장조사 결과 - 지반, 기초부”에 기입된 사항으로 대체하였다.

3) 도로부 신축이음부

공중이 이용하는 부위 중 도로부 신축이음부는 미설치된 상태이다.

4) 환기구 등의 덮개

공중이 이용하는 부위 중 환기구 등의 덮개는 미설치된 상태이다.

바. 옹벽의 공중이용시설 유해·위험요인(10대) 위험요소 점검결과

1) 개요

- 공중이용시설의 중대시민재해 유발 가능성이 높은 유해·위험요소를 선정하여 집중관리 함으로써 국민의 안전을 도모한다.

【표 12.3.12】 공중이용시설 10대 위험요소

구분	유해·위험요인	비고
낙하물	① 교각 코핑 콘크리트 탈락 ② 중분대 하면 콘크리트 낙하 ③ 배수관 낙하사고 ④ 고드름 낙하사고	
화재	⑤ 주유소 및 충전소 화재사고	
교량접속부 파손	⑥ 신축이음장치 솟음(Blow-up)	
포장불량	⑦ 교면포장 부분보수부 파손	
배수시설 기능저하	⑧ 교량 집수구 막힘(미끄럼·결빙)	
사면붕괴	⑨ 절토사면·옹벽 표면 손상	
콘크리트 열화	⑩ 터널 배수구 뚜껑파손	

2) 현장조사 결과

- 본 과업대상 패널식 옹벽 02는 상주영천고속도로 본선 하부에 시공되어 있는 옹벽이다.
- 중대시민재해를 유발할 수 있는 위험요소로 사면붕괴 등 항목이 해당된다.
- 공중이용시설 10대 위험요소 중 옹벽에 해당하는 항목에 대한 점검결과, 중대시민재해 사고가 우려되는 이상징후는 발견되지 않아 중대한 결함은 없는 것으로 조사되었으나 전면부 판넬 파손, 균열, 망상균열, 기울음, 배부름 등의 손상이 확인되었다.
- 점검일 현재는 중대결함이 없는 비교적 양호한 상태이지만 향후, 소형결함으로도 재해 발생 가능성이 있으므로 유해·위험요인이 있는 취약시설물에 대한 중점관리 및 예방 차원의 보수·보강 등의 유지관리가 필요하다.

구분	유해·위험요인	점검결과	내용	보수방안	비고
1	절토사면·옹벽 표면 손상	☒ 유, ☐ 무	판넬 파손, 균열, 망상균열, 기울음, 배부름	주의관찰	

	
우측 S16 판넬 파손(0.1x0.1)	좌측 S32 판넬 망상균열(0.4x4.0)
	
좌측 S2 판넬 기울음(1EA)	우측 S13~15 배부름(40.0x5.0)
	
주변영향인자(성토부, 상부 도로) 상부 성토부 상태현황	주변영향인자(성토부, 상부 도로) 상부 도로 포장 상태현황

【사진 12.3.4】 옹벽의 공중이용시설 10대 위험요소 손상현황

12.3.3 현장조사 결과 요약

가. 결과요약

【표 12.3.13】 현장조사 결과 요약

구 분	점검 결과	보수·보강 방안
전면부	판넬 파손	주의관찰
	배부름	주의관찰
	판넬 균열(0.3mm미만)	주의관찰
	판넬 망상균열	주의관찰
	판넬 기울음	주의관찰
주변영향인자	배수관 하부 집수정 미설치	주의관찰
	배수로 균열(0.3mm이상)	주입보수
	배수로 이격	단면보수
기초부의 세굴	상태양호	—
결과요약	■ 지반, 기초부에 대한 현장조사 결과, 점검 당시에 침하, 활동, 전도 등 구조적인 손상결함 및 세굴이 없는 양호한 상태로 신규 손상 등은 조사되지 않았으나 주기적인 점검을 통하여 지반, 기초부의 손상발생 여부 확인 등의 유지관리가 필요할 것으로 사료된다. ■ 전면부에서 조사된 우측 판넬 파손, 배부름, 좌측 판넬 균열, 망상균열, 기울음의 경우 외부충격, 건조수축, 온도변화, 시공미흡 등으로 인한 손상으로 점검당시 손상이 경미하여 구조적인 영향을 미치는 손상은 아닌 것으로 검토되었으며, 특히, 판넬 기울음은 옹벽 배면측으로 발생하여 전도위험이 낮고, 배부름의 경우 전회 점검 대비 배부름으로 인한 추가적인 손상은 발생하지 않은 것으로 조사되었다. 이에 즉각적인 보수를 실시하기 보다는 판넬 균열, 망상균열 파손은 주기적인 점검을 통하여 손상의 진전여부를 확인하고 손상의 진전시 표면처리, 단면보수 등 일괄 보수를 실시하는 것이 바람직하고, 판넬 기울음, 배부름은 점검당시는 비진행성으로 추정되나 발생한 손상 등에 대하여 주기적인 점검을 통하여 손상의 진전여부를 확인하는 유지관리를 실시하고 손상의 진전시 보강안을 선정하여 조치를 취하는 것이 바람직하다. ■ 또한 상부 배수로 설치부에 과도한 식생이 산재하여, 추후 원활한 점검을 위한 정비 등의 조치가 필요하다.■ 주변영향인자에서 조사된 집수정 미설치의 경우 시공미흡에 의한 손상으로 옹벽 전면 배수관 하부에 집수정이 설치되어있지 않아 우천시 지속적인 토사유실이 우려되어 주기적인 점검을 통하여 손상 발생여부를 확인하고 손상의 발생시 집수정을 설치하는 등의 조치가 필요하다. ■ 조사된 배수로 균열(0.3mm이상), 이격의 경우 건조수축, 온도변화, 거푸집 조기탈거, 시공미흡등 복합적인 원인에 의한 손상으로 점검당시 구조적인 영향이나 배수기능에 영향을 미치는 손상은 아닌 것으로 조사되었으나 배수시설 부재의 내구성을 확보하기 위한 주입보수, 단면보수 등의 조치를 취하고, 손상의 재발생 여부를 확인하는 유지관리가 필요하다. ■ 상부 성토부, 상부 도로 포장에도 성토부 내의 침식, 유실 등의 손상이 없는 상태로 전반적으로 양호한 상태를 유지하고 있는 것으로 확인되었으나 상부 배수로 설치부에 과도한 식생이 산재하여, 추후 원활한 점검을 위한 정비 등의 조치가 필요하다.	

【표 12.3.14】 손상내용 총괄표

구 분	손상 내용	단위	물량	개소	비고
전면부	판넬 파손	m ²	0.05	5	
	배부름	m ²	200.00	1	
	판넬 균열(0.3mm미만)	m	1.80	3	
	판넬 망상균열	m ²	2.40	2	
	판넬 기울음	EA	1.00	1	
배수시설	배수관 하부 집수정 미설치	EA	1.00	1	
	배수로 균열(0.3mm이상)	m	22.50	15	
	배수로 이격	m	1.50	1	
상부성토부	상태양호	—	—	—	
기초부	상태양호	—	—	—	

나. 기 정밀안전점검과의 비교

【표 12.3.15】 전차대비 손상수량 증감표

구 분	손상 내용	단위	2023년 정밀안전점검		2025년 정밀안전점검		증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
전면부	판넬 파손	m ²	0.05	5	0.05	5	— —	변동없음
	배부름	m ²	200.00	1	200.00	1	— —	변동없음
	판넬 균열(0.3mm미만)	m	—	—	1.80	3	▲ 1.80	신규손상
	판넬 망상균열	m ²	—	—	2.40	2	▲ 2.40	신규손상
	판넬 기울음	EA	—	—	1.00	1	▲ 1.00	신규손상
배수시설	배수관 하부 집수정 미설치	EA	1.00	1	1.00	1	—	변동없음
	배수로 균열(0.3mm이상)	m	—	—	22.50	15	▲ 22.50	신규손상
	배수로 이격	m	—	—	1.50	1	▲ 1.50	신규손상
상부성토부	상태양호	—	—	—	—	—	— —	변동없음
지반, 기초부	상태양호	—	—	—	—	—	—	변동없음

12.4 콘크리트 재료시험 조사

12.4.1 개요

콘크리트 재료시험 조사는 구조물에 열화손상이 이미 현저하게 진행되었을 경우 열화의 정도 및 그 원인 관계를 조사하고 보수·보강 여부를 판정하며, 아직 열화손상이 없거나 경미한 구조물은 내구성조사에 의해서 향후 열화 경향을 예측하고 예방보전을 검토하기 위한 자료를 수집하는 것을 목적으로 한다.

본 과업의 내구성조사는 [시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침[안전점검·진단편](이하 ‘세부지침’)] 옹벽편 13.3.1에 따른 기준수량 및 조사수량에 근거하여 시험방법, 시험빈도 및 평가방법 등을 실시하였다.

12.4.2 조사현황 및 위치도

가. 조사현황

금회 점검에서 대상 구조물에 대한 재료시험 위치선정은 이전 시험과의 정확한 비교를 위해 기존 정밀안전점검 보고서를 참고하여 비교·검토할 수 있도록 하였으며, 콘크리트 강도시험의 경우 건전부와 비건전부의 비교·검토를 위하여 외관상 균열, 박리 등의 유무의 따라 양호한 부위와 불량한 부위를 선정하여 시험을 실시하였다. 본 과업에서 콘크리트 내구성조사를 위해 콘크리트 강도시험(반발경도시험), 탄산화깊이 측정 등을 실시하였으며, 각 부재별 콘크리트 비파괴시험 현황은 다음과 같다.


【표 12.4.1】 재료시험 기준수량 및 실시수량 현황

항 목	기준수량	수 량(개소)		비 고
		기준	실시	
측량	◦ 옹벽의 선형측량 및 수준측량	—	—	
반발경도시험	◦ 총수량 = (총 연장 ÷ 50m)개소	16	16	
탄산화깊이 측정	<총 연장> ◦ 100m 미만: 2개소 ◦ 100m 이상: 최소 2개소 + 100m 당 1개소 추가	9	9	



【사진 12.4.1】 재료시험 조사 전경

나. 콘크리트 재료시험 조사 위치도

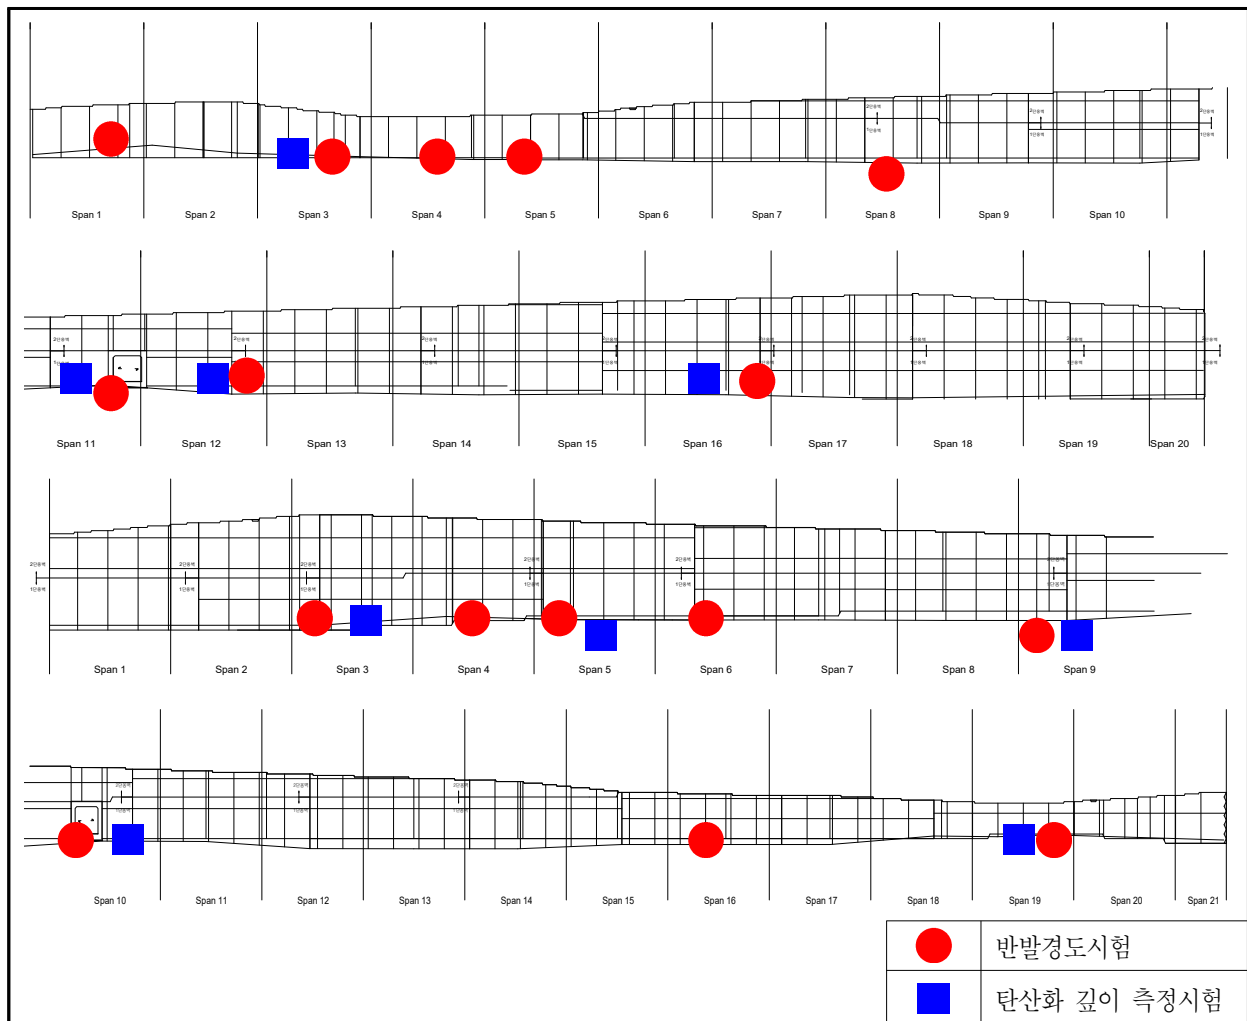

【그림 12.4.1】 콘크리트 재료시험 조사 위치도

12.4.3 반발경도시험

가. 시험결과

반발경도 측정은 콘크리트 표면의 요철, 부착물에 이물질이 그라인딩으로 제거하고 실시하였으며, 표면에 곰보, 공극, 노출된 자갈이 있는 부위들은 측정위치에서 제외하였고, 반발경도 값은 각 측정부재에 따라 타격방향, 표면의 건습상태, 재령에 의한 보정을 한 후 콘크리트 강도를 추정하였다.


또한, 반발경도에 의한 압축강도 추정은 보통 콘크리트는 일본건축학회식과 일본재료학회식을 사용하였고, 고강도 콘크리트는 과학기술부식과 한국시설 안전공단식을 사용하였으며, 측정결과는 정밀한 결과를 산정하기 위해 2개 이상의 추정식을 통해 추정된 콘크리트 비파괴강도 중 표준편차와 변동계수가 적은 값을 적용하였다. FMS상에 패널식 옹벽 12의 안전점검종합보고서 자료에서 설계기준강도를 확인하여 작성하였다.

【표 12.4.2】 콘크리트 비파괴강도 시험결과

시험위치			반발경도법(MPa)			재령계수	설계기준 강도 (MPa)	비고
			반발경도 (R_o)	일본재료학회	일본건축학회			
전 면 부	우측 S1	패널	55.3	32.9	31.1	0.63	30.0	건전부
	우측 S3	패널	54.9	32.6	30.9			비건전부
	우측 S4	패널	56.0	33.4	31.4			건전부
	우측 S5	패널	54.4	32.2	30.7			건전부
	우측 S8	패널	55.4	32.9	31.1			건전부
	우측 S11	패널	54.7	32.4	30.8			건전부
	우측 S12	패널	54.3	32.1	30.7			건전부
	우측 S16	패널	55.7	33.2	31.3			건전부
	좌측 S3	패널	54.7	32.4	30.8			건전부
	좌측 S4	패널	55.1	32.7	31.0			건전부
	좌측 S5	패널	54.9	32.6	30.9			건전부
	좌측 S6	패널	55.6	33.1	31.2			건전부
	좌측 S9	패널	56.1	33.5	31.4			건전부
	좌측 S10	패널	54.9	32.5	30.9			건전부
	좌측 S16	패널	54.9	32.5	30.9			건전부
	좌측 S19	패널	55.7	33.2	31.3			건전부
평균			—	32.8	31.0	—	—	
표준편차			—	0.03	0.02	—	—	
변동계수			—	0.001	0.001	—	—	
최대값			—	33.5	31.4	—	—	
최소값			—	32.1	30.7	—	—	

【표 12.4.3】비파괴강도 시험결과 분석

시험위치	압축강도(MPa) 추정		설계기준강도 (MPa)	평균 추정강도 (MPa)	강도비교 (%)	비고
	일본건축학회					
전면부 패널	30.7	~ 31.4	30.0	31.0	102.3 ~ 104.7	

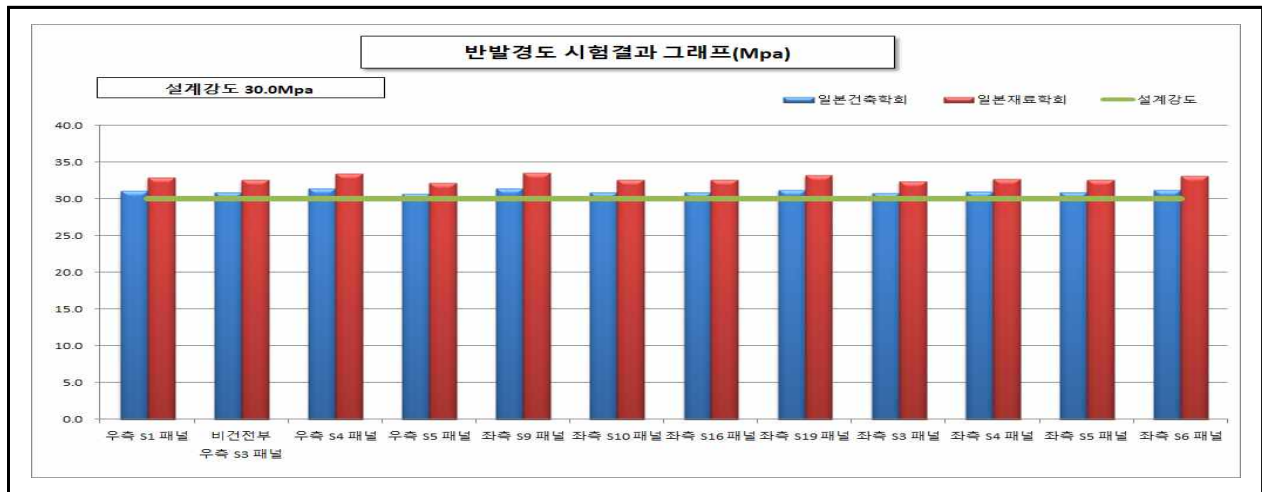

【그림 12.4.2】반발경도시험 측정결과

- 반발경도법에 의한 압축강도 측정결과 30.6~31.4MPa로 측정되었으며, 설계기준압축강도 (30.0MPa)를 100%이상 상회하는 것으로 확인되었고, 건전부와 비건전부의 강도를 비교 및 검토한 결과, 비건전부의 강도가 건전부의 97.9%이상으로 큰 차이가 없는 것으로 분석되었다. 따라서 콘크리트의 내구성능은 양호한 상태인 것으로 판단되며, 콘크리트 강도는 공용년수 경과에 따른 강도저하가 없는 것으로 조사되었다.

나. 기 점검결과와의 비교분석

전회 정밀안전점검에서 실시한 강도 값과 비교한 결과, 측정 부위 등의 차이에 따른 근소한 편차가 확인되었으며, 강도 값이 설계강도를 상회하는 양호한 수준으로 확인되어 강도저하와 관련된 문제점은 없는 것으로 확인되었다.

【표 12.4.4】기 점검결과와의 결과 비교

구 분	위 치	2023년 정밀안전점검	2025년 정밀안전점검	설계기준강도
반발경도법	전면부 패널	30.4 ~ 35.8	30.7 ~ 31.4	30.0
검토의견		■ 기존 및 금회 측정값 비교 분석 결과 추정식 및 측정 부위에 따라 다소 차이는 있지만, 설계기준강도를 전반적으로 상회하므로 콘크리트의 강도상태는 양호한 것으로 판단된다.		

다. 반발경도 시험 보고서

【표 12.4.5】 반발경도 시험 보고서

반발경도시험 보고서	
1. 시험조건	
구 분	내 용
시험 일자 및 시간	일자 : 2025. 08. 26. 시간 : 09:00 ~ 17:00
시험 위치	시험 성과표의 위치명 및 재료시험 위치도 참조
시험 대상 구조물	패널식 옹벽 12
시험 대상 표본 선정	재료시험 수량에 따라 표본 선정
콘크리트 설계 조건 (강도, MPa)	전면부 패널 : 30.0MPa
시험 위치의 표면 상태	건전부 : 균열, 박리 등이 없는 양호한 부위 대상 표면정리(요철제거) 비건전부 : 균열, 박리 등이 있는 불량한 부위 대상 표면정리(요철제거)
시험시의 온도 및 콘크리트의 재령	26.4℃, 3000일 이상
콘크리트 내부의 함수 상태	기건 상태
2. 시험기기	
구 분	내 용
측정기의 종류	NR-Type(NR-10)
제품번호	28191
시험기기의 교정	한국산업기술시험원 교정(엔빌테스트 : 80 ± 2)
3. 시험 방법	
구 분	내 용
반발경도 타격점 간격 및 수량	4 × 5, 20회 타격(30mm 간격)
반발경도 측정기의 타격방향	시험 성과표 참조
반발경도 유효값 기준	측정 평균치의 $\pm 20\%$ 범위 내
시험 부위별 반발경도의 평균값	시험 성과표 참조
버린 반발경도의 값 및 위치	시험 성과표 참조
4. 시험결과	
시험 성과표 참조	

12.4.4 탄산화 깊이 측정

가. 시험결과


탄산화 깊이 측정은 드릴링을 통한 천공 후 지시약을 사용하여 적색으로 변색되는 시점을 탄산화깊이로 정하였으며, 버니어캘리퍼스를 이용하여 그 깊이를 측정하였다. 피복두께는 철근탐사기를 이용하여 피복두께를 확인 후, 설계피복과 비교하여 작은 값으로 선정하였다.

【표 12.4.6】 탄산화 깊이 측정결과 및 평가

시험위치	탄산화 깊이 (mm)	피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과 년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가 결과	비 고
우측 S3 전면부패널	3.0	72.0	69.0	8	1.06	100년 이상	a등급	
우측 S11 전면부패널	3.0	72.0	69.0	8	1.06	100년 이상	a등급	
우측 S12 전면부패널	3.0	72.0	69.0	8	1.06	100년 이상	a등급	
우측 S16 전면부패널	3.0	72.0	69.0	8	1.06	100년 이상	a등급	
좌측 S3 전면부패널	3.0	72.0	69.0	8	1.06	100년 이상	a등급	
좌측 S5 전면부패널	5.0	72.0	67.0	8	1.77	100년 이상	a등급	
좌측 S9 전면부패널	2.0	62.0	60.0	8	0.71	100년 이상	a등급	
좌측 S10 전면부패널	1.5	67.0	65.5	8	0.53	100년 이상	a등급	
좌측 S19 전면부패널	2.0	62.0	60.0	8	0.71	100년 이상	a등급	

【표 12.4.7】 탄산화 시험결과 분석

구 분	탄산화 깊이(mm)	잔여깊이(mm)	비고
전면부 패널	1.5~5.0	60.0~69.0	

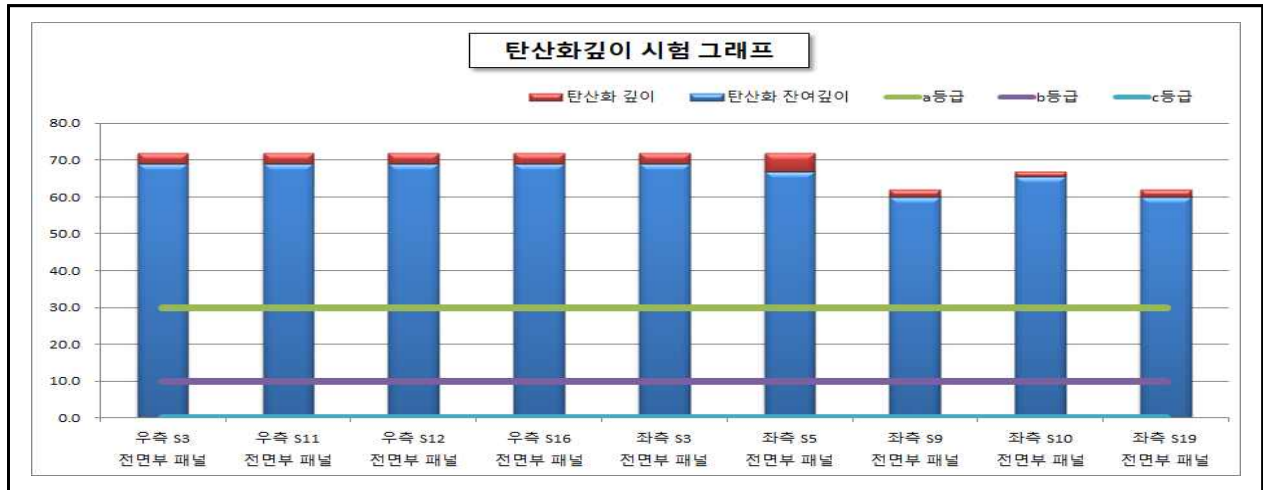

【그림 12.4.3】 탄산화 깊이 측정결과

- 금회 점검에서 탄산화시험은 총 9개소 시험을 실시하였으며 분석 결과, 전개소 모두 “탄산화에 의한 부식발생 우려 없음”인 ‘a’ 등급으로 평가되었고 100년 이상의 잔존수명을 확보하여 공용상의 문제는 없을 것으로 판단된다.

나. 기 점검결과와의 비교분석

금회 시행한 탄산화 깊이시험이 최초 시험으로 확인되었으며, 금회 점검에서 조사된 결과를 종합적으로 고려할 때, 현재의 탄산화 수준은 구조물의 내구성에 영향을 미치지 않는 범위이다. 따라서 향후 수년간은 별다른 성능 저하 없이 안정적인 상태가 유지될 것으로 판단된다.

【표 12.4.8】 기 점검결과와의 결과 비교

구 분	2023년 정밀안전점검			2025년 정밀안전점검			비 고
	탄산화깊이 (mm)	잔여깊이 (mm)	평가 결과	탄산화깊이 (mm)	잔여깊이 (mm)	평가 결과	
패널(전면부)	—	—	a	3.0	65.0~69.0	a	
검토의견	금회 시행한 탄산화 깊이시험이 최초 시험으로, 금회 시험결과 양호한 상태로 확인되어 향후 수년간은 안정적인 상태가 유지될 것으로 판단된다.						

다. 탄산화 시험에 의한 내구성 예측

국토안전관리원에서 시행하고있는 시설물 내구성 예측 서비스를 활용하여 공용년수 증가에 따른 탄산화의 향후 추이를 예측해 보았다. 상촌교의 상하부 구조를 대상으로 내구성 예측 서비스를 활용하여 100년 후 탄산화 깊이 및 탄산화 속도계수를 예측하였으며, 그 결과는 아래 표와 같다.

【표 12.4.9】 탄산화 시험에 의한 내구성 예측

전면부 - 패널 우측 S3				
실측 피복두께(mm)	72.0			
탄산화 진행깊이(mm)	3.0			
잔여깊이(mm)	69.0			
탄산화 속도계수	1.06			
공용년수	8년			
잔존수명	100년 이상			
평가	a			

탄산화 등급	A (탄산화 속도 계수)	등급 산정 기준			
a (69)	1.06066 (mm/year0.5)	등급	a	b	c
		탄산화 잔여깊이	30mm 이상	10mm 이상 30mm 미만	0mm 이상 10mm 미만
					0mm 이하

탄산화 깊이(Cx)

→ 8.0

탄산화 속도계수(A)

→ 탄산화 속도계수(A)

탄산화 등급

→ 탄산화 등급

【표 12.4.9】 탄산화 시험에 의한 내구성 예측(계속)

전면부 - 패널 우측 S11	
실측 피복두께(mm)	72.0
탄산화 진행깊이(mm)	3.0
잔여깊이(mm)	69.0
탄산화 속도계수	1.06
공용년수	8년
잔존수명	100년 이상
평가	a

탄산화 등급


a
(69)

1.06066
(mm/year0.5)

등급 산정 기준

등급	a	b	c	d
탄산화 잔여깊이	30mm 이상	10mm 이상 30mm 미만	0mm 이상 10mm 미만	0mm 이하

탄산화 깊이(Cx)

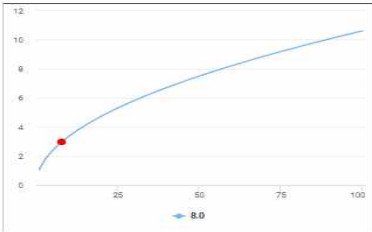

탄산화 속도계수(A)



탄산화 등급



전면부 - 패널 우측 S12	
실측 피복두께(mm)	72.0
탄산화 진행깊이(mm)	3.0
잔여깊이(mm)	69.0
탄산화 속도계수	1.06
공용년수	8년
잔존수명	100년 이상
평가	a

탄산화 등급


a
(69)

1.06066
(mm/year0.5)

등급 산정 기준

등급	a	b	c	d
탄산화 잔여깊이	30mm 이상	10mm 이상 30mm 미만	0mm 이상 10mm 미만	0mm 이하

탄산화 깊이(Cx)

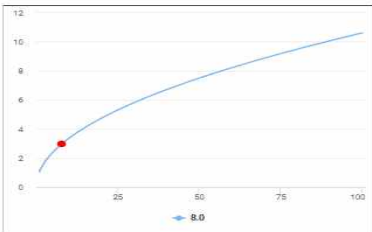

탄산화 속도계수(A)




탄산화 등급




【표 12.4.9】 탄산화 시험에 의한 내구성 예측(계속)

전면부 - 패널 우측 S16	
실측 피복두께(mm)	72.0
탄산화 진행깊이(mm)	3.0
잔여깊이(mm)	69.0
탄산화 속도계수	1.06
공용년수	8년
잔존수명	100년 이상
평가	a

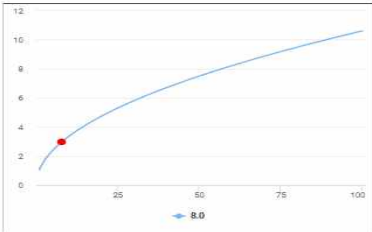탄산화 등급	A (탄산화 속도 계수)	등급 산정 기준										
a (69)	1.06066 (mm/year0.5)	<table><tr><td>등급</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr><tr><td>탄산화 잔여깊이</td><td>30mm 이상</td><td>10mm 이상 30mm 미만</td><td>0mm 이상 10mm 미만</td><td>0mm 이하</td></tr></table>	등급	a	b	c	d	탄산화 잔여깊이	30mm 이상	10mm 이상 30mm 미만	0mm 이상 10mm 미만	0mm 이하
등급	a	b	c	d								
탄산화 잔여깊이	30mm 이상	10mm 이상 30mm 미만	0mm 이상 10mm 미만	0mm 이하								
탄산화 깊이(Cx)	탄산화 속도계수(A)	탄산화 등급										
												

전면부 - 패널 좌측 S3	
실측 피복두께(mm)	72.0
탄산화 진행깊이(mm)	3.0
잔여깊이(mm)	69.0
탄산화 속도계수	1.06
공용년수	8년
잔존수명	100년 이상
평가	a

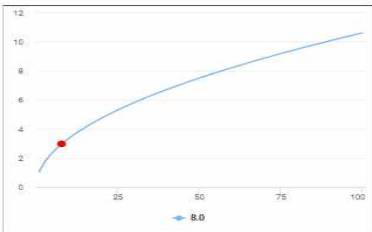탄산화 등급	A (탄산화 속도 계수)	등급 산정 기준										
a (69)	1.06066 (mm/year0.5)	<table><tr><td>등급</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr><tr><td>탄산화 잔여깊이</td><td>30mm 이상</td><td>10mm 이상 30mm 미만</td><td>0mm 이상 10mm 미만</td><td>0mm 이하</td></tr></table>	등급	a	b	c	d	탄산화 잔여깊이	30mm 이상	10mm 이상 30mm 미만	0mm 이상 10mm 미만	0mm 이하
등급	a	b	c	d								
탄산화 잔여깊이	30mm 이상	10mm 이상 30mm 미만	0mm 이상 10mm 미만	0mm 이하								
탄산화 깊이(Cx)	탄산화 속도계수(A)	탄산화 등급										
												

【표 12.4.9】 탄산화 시험에 의한 내구성 예측(계속)

전면부 - 패널 좌측 S5	
실측 피복두께(mm)	72.0
탄산화 진행깊이(mm)	5.0
잔여깊이(mm)	67.0
탄산화 속도계수	1.77
공용년수	8년
잔존수명	100년 이상
평가	a

탄산화 등급	A (탄산화 속도 계수)	등급 선정 기준										
a (67)	1.76777 (mm/year0.5)	<table><tr><td>등급</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr><tr><td>탄산화 잔여깊이</td><td>30mm 이상</td><td>10mm 이상 30mm 미만</td><td>0mm 이상 10mm 미만</td><td>0mm 이하</td></tr></table>	등급	a	b	c	d	탄산화 잔여깊이	30mm 이상	10mm 이상 30mm 미만	0mm 이상 10mm 미만	0mm 이하
등급	a	b	c	d								
탄산화 잔여깊이	30mm 이상	10mm 이상 30mm 미만	0mm 이상 10mm 미만	0mm 이하								
탄산화 깊이(Cx)	탄산화 속도계수(A)	탄산화 등급										

전면부 - 패널 좌측 S9	
실측 피복두께(mm)	62.0
탄산화 진행깊이(mm)	2.0
잔여깊이(mm)	65.0
탄산화 속도계수	0.71
공용년수	8년
잔존수명	100년 이상
평가	a

탄산화 등급	A (탄산화 속도 계수)	등급 선정 기준										
a (70)	0.70711 (mm/year0.5)	<table><tr><td>등급</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr><tr><td>탄산화 잔여깊이</td><td>30mm 이상</td><td>10mm 이상 30mm 미만</td><td>0mm 이상 10mm 미만</td><td>0mm 이하</td></tr></table>	등급	a	b	c	d	탄산화 잔여깊이	30mm 이상	10mm 이상 30mm 미만	0mm 이상 10mm 미만	0mm 이하
등급	a	b	c	d								
탄산화 잔여깊이	30mm 이상	10mm 이상 30mm 미만	0mm 이상 10mm 미만	0mm 이하								
탄산화 깊이(Cx)	탄산화 속도계수(A)	탄산화 등급										

【표 12.4.9】 탄산화 시험에 의한 내구성 예측(계속)

전면부 - 패널 좌측 S10	
실측 피복두께(mm)	67.0
탄산화 진행깊이(mm)	1.5
잔여깊이(mm)	65.5
탄산화 속도계수	0.53
공용년수	8년
잔존수명	100년 이상
평가	a

탄산화 등급

a
(65.5)

A (탄산화 속도 계수)

0.53033
(mm/year0.5)

등급 산정 기준

등급	a	b	c	d
탄산화 잔여깊이	30mm 이상	10mm 이상 30mm 미만	0mm 이상 10mm 미만	0mm 이하

탄산화 깊이(Cx)

탄산화 속도계수(A)

탄산화 등급

전면부 - 패널 좌측 S19	
실측 피복두께(mm)	62.0
탄산화 진행깊이(mm)	2.0
잔여깊이(mm)	65.0
탄산화 속도계수	0.71
공용년수	8년
잔존수명	100년 이상
평가	a

탄산화 등급

a
(70)

A (탄산화 속도 계수)

0.70711
(mm/year0.5)

등급 산정 기준

등급	a	b	c	d
탄산화 잔여깊이	30mm 이상	10mm 이상 30mm 미만	0mm 이상 10mm 미만	0mm 이하

탄산화 깊이(Cx)

탄산화 속도계수(A)

탄산화 등급

다. 탄산화 시험 보고서

【표 12.4.10】 탄산화 시험 보고서

구 분	내 용
시험일자	2025년 08월 26일
시험시간	09:00 ~ 17:00
시험 영역의 위치	전면부 패널
골재 종류	보통골재(추정)
측정면의 종류	햄머드릴을 이용해 뚫어낸 면
시약	페놀프탈레인 1% 용액
측정 기구	탄산화시험 Set, 버니어 캘리퍼스
시약 분무로부터 탄산화 깊이까지의 시간	즉시
측정결과(측정값, 평균값, 최대값 등)	부록 참조
연한 적자색 변색 유무	유

12.4.5 콘크리트 내구성조사 결과 요약

【표 12.4.11】 내구성조사 결과요약

시 험 명	시험부위	시험 결과		비 고
		측정결과	설계기준 (평가등급)	
비파괴 강도 (MPa)	패널(전면부)	30.7 ~ 31.4	30	■ 설계강도 이상(양호)
탄산화 잔여깊이 (mm)	패널(전면부)	65.0~69.0	a등급	■ 탄산화 잔여깊이 30mm 이상 ■ 탄산화에 의한 철근 부식발생 가능성 없음
종합 평가	• 콘크리트 강도는 설계강도 이상으로 양호한 상태로 평가됨 • 탄산화에 의한 철근 부식발생 가능성은 없는 상태임			

12.4.6 측량

가. 개요

금회정밀안전점검 대상시설물(패널식 옹벽 12)은 광파기, 클리노미터, 경사계 등을 이용하여 선형 및 수준측량, 경사도를 측정을 하였으며, 전차 정밀안전점검의 측정된 값과 금회 정밀안전점검의 측정값을 비교 검토하여 침하 및 활동에 대해 검토하였다.



【사진 12.4.2】 측량작업 전경

나. 경사도 측정결과

설계도서 및 초기점검과 비교하여 검토한 결과, 측량결과 값에 미소한 차이가 확인되었으며, 이는 측량기기 오차, 측량기기 사용 종류 및 측정위치의 차이와 측량시 발생할 수 있는 오차내로서, 검토한 결과 침하, 전도, 활동에 의한 문제는 없는 것으로 검토되었고, 전회 점검과의 비교값 또한 측정 위치에 의한 차이는 있지만 사용성에 영향을 미칠만한 차이는 아닌 것으로 확인되었다.

【표 12.4.12】 경사도 결과

구분	측정위치 (Span)	측정경사량		초기점검 경사량		계획선형오차		안전 등급	설계값 대비
		경사도 (°)	기울기 (%)	경사도 (°)	기울기 (%)	경사도 (°)	기울기 (%)		
1	S1	89.50	0.87	90.00	0.00	-0.50	0.87	a	배면
2	S2	89.60	0.70	90.00	0.00	-0.40	0.70	a	배면
3	S3	89.50	0.87	90.20	-0.35	-0.70	1.22	a	배면
4	S4	89.40	1.05	89.20	1.40	0.20	0.35	a	전면
5	S5	89.20	1.40	89.10	1.57	0.10	0.17	a	전면
6	S6	89.20	1.40	88.60	2.44	0.60	1.05	a	전면
7	S7	89.30	1.22	88.40	2.79	0.90	1.57	a	전면
8	S8	89.00	1.75	88.80	2.09	0.20	0.35	a	전면
9	S9	89.10	1.57	89.00	1.75	0.10	0.17	a	전면

※ 주) 측정값의 (+)부호는 옹벽 전면부측 기울기, (-)값은 옹벽 배면부측 기울기를 의미함

【표 12.4.12】 경사도 결과(계속)

구 분	측정위치 (Span)	측정경사량		초기점검 경사량		계획선형오차		안전 등급	설계값 대비
		경사도 (°)	기울기 (%)	경사도 (°)	기울기 (%)	경사도 (°)	기울기 (%)		
10	S10	89.00	1.75	88.40	2.79	0.60	1.05	a	전면
11	S11	89.40	1.05	89.50	0.87	-0.10	0.17	a	배면
12	S12	89.00	1.75	88.90	1.92	0.10	0.17	a	전면
13	S13	90.20	-0.35	89.00	1.75	1.20	2.09	b	전면
14	S14	90.00	0.00	88.80	2.09	1.20	2.09	b	전면
15	S15	89.70	0.52	88.70	2.27	1.00	1.75	a	전면
16	S16	88.80	2.09	88.30	2.97	0.50	0.87	a	전면
17	S17	88.70	2.27	87.70	4.02	1.00	1.75	a	전면
18	S18	88.80	2.09	88.30	2.97	0.50	0.87	a	전면
19	S19	89.00	1.75	88.60	2.44	0.40	0.70	a	전면
20	S20	89.10	1.57	88.60	2.44	0.50	0.87	a	전면
21	S21	89.60	0.70	89.70	0.52	-0.10	0.17	a	배면
22	S22	89.80	0.35	90.30	-0.52	-0.50	0.87	a	배면
23	S23	89.20	1.40	89.50	0.87	-0.30	0.52	a	배면
24	S24	89.40	1.05	89.40	1.05	0.00	0.00	a	-
25	S25	89.20	1.40	89.50	0.87	-0.30	0.52	a	배면
26	S26	89.30	1.22	89.10	1.57	0.20	0.35	a	전면
27	S27	89.40	1.05	89.10	1.57	0.30	0.52	a	전면
28	S28	89.10	1.57	89.10	1.57	0.00	0.00	a	-
29	S29	89.50	0.87	89.30	1.22	0.20	0.35	a	전면
30	S30	89.40	1.05	89.60	0.70	-0.20	0.35	a	배면
31	S31	89.50	0.87	89.40	1.05	0.10	0.17	a	전면
32	S32	89.70	0.52	89.50	0.87	0.20	0.35	a	전면
33	S33	89.80	0.35	89.50	0.87	0.30	0.52	a	전면
34	S34	89.40	1.05	89.50	0.87	-0.10	0.17	a	배면
35	S35	89.60	0.70	89.40	1.05	0.20	0.35	a	전면
36	S36	89.40	1.05	89.30	1.22	0.10	0.17	a	전면
37	S37	88.90	1.92	88.70	2.27	0.20	0.35	a	전면
38	S38	89.20	1.40	88.90	1.92	0.30	0.52	a	전면
39	S39	89.30	1.22	88.90	1.92	0.40	0.70	a	전면
40	S40	89.10	1.57	88.90	1.92	0.20	0.35	a	전면
41	S41	89.30	1.22	88.90	1.92	0.40	0.70	a	전면

※ 주) 측정값의 (+)부호는 옹벽 전면부측 기울기, (-)값은 옹벽 배면부측 기울기를 의미함

【표 12.4.13】 경사도 기 정밀안전점검과의 결과 비교

구 분	측정위치 (m)	2025년 정밀안전점검		2023년 정밀안전점검		측정결과 비교		안전 등급	전회 점검 대비
		경사도 (°)	기울기 (%)	경사도 (°)	기울기 (%)	경사도 (°)	기울기 (%)		
1	S1	89.50	0.87	89.30	1.22	0.20	0.35	a	전면
2	S2	89.60	0.70	89.60	0.70	0.00	0.00	a	—
3	S3	89.50	0.87	89.60	0.70	-0.10	0.17	a	배면
4	S4	89.40	1.05	89.69	0.54	-0.29	0.51	a	배면
5	S5	89.20	1.40	89.60	0.70	-0.40	0.70	a	배면
6	S6	89.20	1.40	89.90	0.17	-0.70	1.22	a	배면
7	S7	89.30	1.22	89.70	0.52	-0.40	0.70	a	배면
8	S8	89.00	1.75	89.20	1.40	-0.20	0.35	a	배면
9	S9	89.10	1.57	89.30	1.22	-0.20	0.35	a	배면
10	S10	89.00	1.75	89.30	1.22	-0.30	0.52	a	배면
11	S11	89.40	1.05	89.80	0.35	-0.40	0.70	a	배면
12	S12	89.00	1.75	89.70	0.52	-0.70	1.22	a	배면
13	S13	90.20	-0.35	90.60	-1.05	-0.40	0.70	a	배면
14	S14	90.00	0.00	90.80	-1.40	-0.80	1.40	a	배면
15	S15	89.70	0.52	90.40	-0.70	-0.70	1.22	a	배면
16	S16	88.80	2.09	89.90	0.17	-1.10	1.92	a	배면
17	S17	88.70	2.27	89.70	0.52	-1.00	1.75	a	배면
18	S18	88.80	2.09	89.80	0.35	-1.00	1.75	a	배면
19	S19	89.00	1.75	89.80	0.35	-0.80	1.40	a	배면
20	S20	89.10	1.57	89.80	0.35	-0.70	1.22	a	배면
21	S21	89.60	0.70	89.60	0.70	0.00	0.00	a	—
22	S22	89.80	0.35	89.70	0.52	0.10	0.17	a	전면
23	S23	89.20	1.40	89.10	1.57	0.10	0.17	a	전면
24	S24	89.40	1.05	89.30	1.22	0.10	0.17	a	전면
25	S25	89.20	1.40	89.60	0.70	-0.40	0.70	a	배면
26	S26	89.30	1.22	89.60	0.70	-0.30	0.52	a	배면
27	S27	89.40	1.05	89.70	0.52	-0.30	0.52	a	배면
28	S28	89.10	1.57	89.20	1.40	-0.10	0.17	a	배면
29	S29	89.50	0.87	89.50	0.87	0.00	0.00	a	—
30	S30	89.40	1.05	89.50	0.87	-0.10	0.17	a	배면
31	S31	89.50	0.87	89.80	0.35	-0.30	0.52	a	배면
32	S32	89.70	0.52	90.00	0.00	-0.30	0.52	a	배면
33	S33	89.80	0.35	90.00	0.00	-0.20	0.35	a	배면
34	S34	89.40	1.05	89.40	1.05	0.00	0.00	a	—
35	S35	89.60	0.70	89.70	0.52	-0.10	0.17	a	배면
36	S36	89.40	1.05	89.60	0.70	-0.20	0.35	a	배면
37	S37	88.90	1.92	89.40	1.05	-0.50	0.87	a	배면
38	S38	89.20	1.40	89.90	0.17	-0.70	1.22	a	배면
39	S39	89.30	1.22	89.90	0.17	-0.60	1.05	a	배면
40	S40	89.10	1.57	89.50	0.87	-0.40	0.70	a	배면
41	S41	89.30	1.22	89.70	0.52	-0.40	0.70	a	배면

※ 주) 측정값의 (+)부호는 옹벽 전면부측 기울기, (-)값은 옹벽 배면부측 기울기를 의미함

다. 선형 및 수준 측량결과

금회 점검에서 측량은 본 옹벽의 상단 및 전면부에 과도한 식생이 산재하여 현장에서 측정이 가능한 위치를 선정하여 선형 및 수준측량을 실시하였고, 설계도서 및 전회 정밀안전점검과 비교하여 검토한 결과, 측량결과 값에 미소한 차이가 확인되었으며, 이는 주변환경, 측량기기 오차, 측량기기 사용 종류의 차이와 측량시 발생할 수 있는 오차내로서, 전회 점검의 선형 측량을 금회 선형측량과 대조하여 검토한 결과 침하, 전도, 활동에 의한 문제는 없는 것으로 검토되었다.

【표 12.4.14】 수준측량(수직변위) 결과


측정위치	기준점 레벨(EL(+).m)		분석 결과 (m)	비고
	설계치	금회 정밀안전점검		
우측 S1(0m) 1단	149.01	148.92	-0.09	
우측 S2(16m) 1단	149.01	148.88	-0.13	
우측 S3(28m) 1단	149.27	149.23	-0.04	
우측 S4(48m) 1단	146.70	146.53	-0.17	
우측 S5(68m) 1단	146.96	146.90	-0.06	
우측 S6(88m) 1단	147.47	147.47	-	
우측 S7(108m) 2단	149.27	149.11	-0.16	
우측 S8(128m) 2단	149.78	149.70	-0.08	
우측 S9(148m) 2단	150.30	150.15	-0.15	
우측 S10(188m) 2단	150.81	150.80	-0.01	
우측 S11(188m) 2단	151.32	151.33	0.01	
우측 S12(208m) 2단	151.84	151.80	-0.04	
우측 S13(228m) 2단	152.61	152.59	-0.02	
우측 S14(248m) 2단	153.12	153.10	-0.02	
우측 S15(268m) 2단	153.63	153.61	-0.02	
우측 S16(288m) 2단	154.15	154.00	-0.15	
우측 S17(308m) 2단	154.66	154.47	-0.19	
우측 S18(328m) 2단	155.43	155.26	-0.17	
우측 S19(338m) 2단	155.69	155.62	-0.07	

【표 12.4.14】 수준측량(수직변위) 결과(계속)

측정위치	기준점 레벨(EL(+).m)		분석 결과 (m)	비고
	설계치	금회 정밀안전점검		
좌측 S1(0m) 2단	152.86	152.85	-0.01	
좌측 S2(30m) 2단	155.94	155.87	-0.07	
좌측 S3(50m) 2단	155.43	155.39	-0.04	
좌측 S4(70m) 2단	154.92	154.76	-0.16	
좌측 S5(90m) 2단	154.40	154.32	-0.08	
좌측 S6(110m) 2단	153.63	153.58	-0.05	
좌측 S7(130m) 2단	153.12	153.14	0.02	
좌측 S8(150m) 2단	152.61	152.57	-0.04	
좌측 S9(170m) 2단	152.09	152.06	-0.03	
좌측 S10(190m) 2단	151.58	151.55	-0.03	
좌측 S11(210m) 2단	151.07	151.09	0.02	
좌측 S12(230m) 2단	150.30	150.22	-0.08	
좌측 S13(250m) 2단	149.78	149.69	-0.09	
좌측 S14(270m) 2단	147.99	147.86	-0.13	
좌측 S15(290m) 1단	147.73	147.58	-0.15	
좌측 S16(310m) 1단	147.47	147.39	-0.08	
좌측 S17(330m) 1단	146.70	146.58	-0.12	
좌측 S18(352m) 1단	146.19	146.19	-	
좌측 S21(352m) 1단	147.99	147.96	-0.03	

【표 12.4.15】 선형측량 결과

측정위치 (좌측)	X	Y	비고	측정위치 (우측)	X	Y	비고
(1)	385015.033	179648.874		(18)	384989.810	179650.850	
(2)	385024.854	179642.392		(19)	384980.210	179645.210	
(3)	385032.745	179633.974		(20)	384976.543	179637.500	
(4)	385036.386	179627.382		(21)	384976.225	179630.635	
(5)	385038.050	179619.479		(22)	384979.417	179604.803	
(6)	385041.105	179591.632		(23)	384985.078	179568.306	
(7)	385047.509	179551.009		(24)	384988.163	179533.037	
(8)	385049.241	179517.643		(25)	384991.053	179506.414	
(9)	385051.667	179490.468		(26)	384993.182	179470.975	
(10)	385054.757	179455.673		(27)	384994.003	179431.498	
(11)	385055.603	179416.191		(28)	384995.026	179395.885	
(12)	385055.975	179380.537		(29)	384994.204	179370.152	
(13)	385055.265	179354.231		(30)	384994.117	179337.186	
(14)	385053.173	179331.122		(31)	384998.410	179326.740	
(15)	385051.486	179302.838		(32)	385008.982	179313.063	
(16)	385047.349	179298.716					
(17)	385031.876	179292.734					

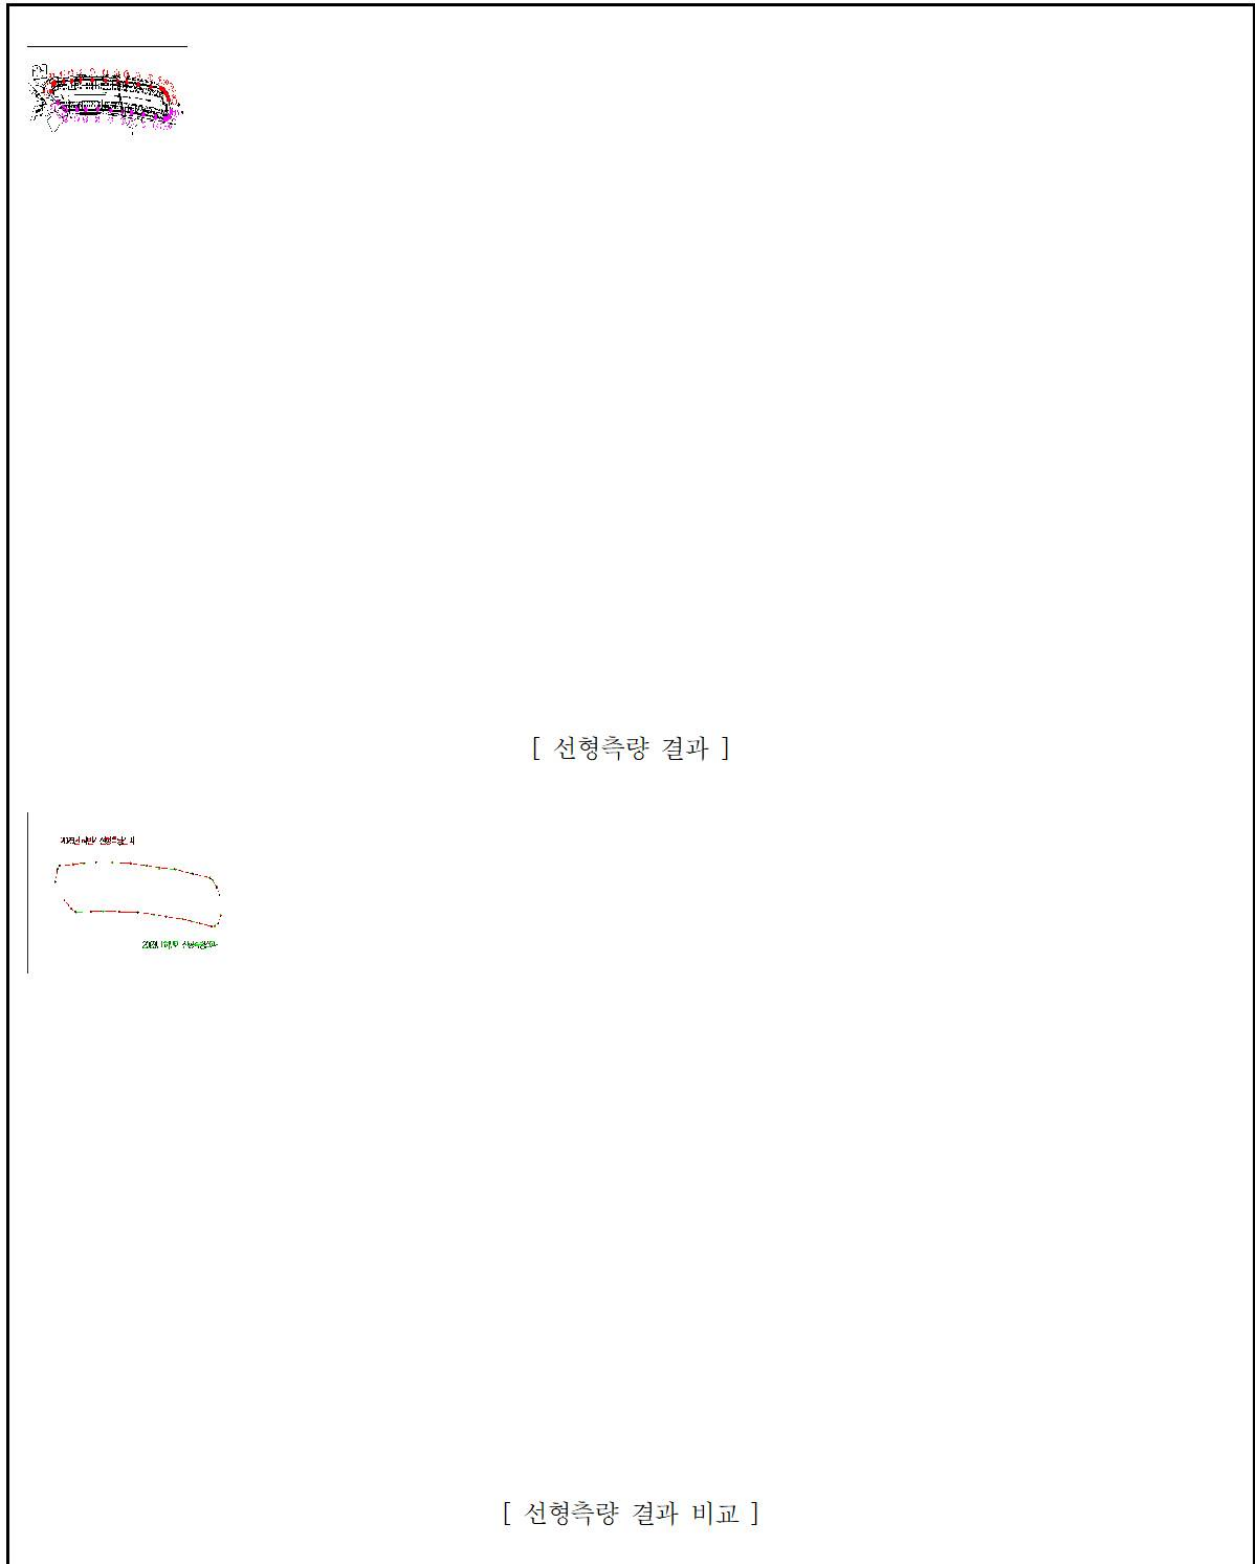

【그림 12.4.4】 선형측량 결과 및 비교

12.5 상태평가

12.5.1 구간분할

금회 구간분할을 기준으로 20m를 1구간으로 구분하여 분할하였고, 대상 시설물의 조사결과 및 현황을 토대로 “시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침, 옹벽편(2024.12, 국토안전관리원)”의 기준에 따라 상태평가기준을 적용하였다.

【표 12.5.1】 상태평가 결과 산정

SPAN NO.	침하	계획 선형 오차	활동	전면부 진행성 배부름	파손 손상 및 균열	유 실	이 격	세 굴	주변영향인자				결합 점수 합계	평가 단위 결합 지수	평가 단위 평가 등급
									배수 시설	사면조사					
										사면 구배	낙석 흔적	침출 수			
S1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.03	a
S4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.03	a
S5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.03	a
S11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.06	a
S13	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.03	a
S14	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.06	a
S15	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.06	a
S16	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.03	a
S17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.02	a

【표 12.5.1】 상태평가 결과 산정(계속)

SPAN NO.	침하	계획 선형 오차	활동	전면부 진행성 배부름	파손 손상 및 균열	유 실	이 격	세 굴	주변영향인자				결 합 점수 합계	평가 단위 결합 지수	평가 단위 평가 등급
									배수 시설	사면조사					
										사면 구배	낙석 흔적	침출 수			
S21	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.02	a
S22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S25	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.03	a
S26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S32	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.03	a
S33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S35	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.03	a
S36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S39	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.03	a
S40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
S41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	a
평균	0.00	0.00	0.00	0.15	0.22	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.33	0.01	
									상태평가 결과					A	

12.5.2 상태평가 결과

상태평가 결과, 평가기준에 따른 결합지수는 0.01로서 평가결과는 “A” 로 산정되었다.

12.5.3 공중이 이용하는 부위 상태평가

① 추락방지시설

미설치된 상태로 평가불가.

기준	상태기준 설명
a	○손상 및 결함 등이 없는 최상의 상태
b	○추락방지시설에 경미한 결함 및 파손이 발생하였으나, 기능에는 문제가 없으며 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰하고 보수 여부를 결정해야 하는 상태
c	○추락방지시설에 결함 및 파손으로 인하여 기능에 일부 문제가 발생하여 간단한 보수가 필요한 상태
d	○고정부 및 연결부 파손 등으로 인해 추락방지시설의 전도 및 이탈이 발생 할 수 있어 즉각적인 보수·보강이 필요한 상태
e	○추락방지시설의 전반적 기능저하로 사용자의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지해야 하는 상태

② 도로포장

최상의 상태로 “a” 등급으로 평가됨.

기준	상태기준 설명
a	○포장상태가 최상으로 차량의 주행에 문제가 없는 상태
b	○포장의 결함 및 파손이 미미하게 발생된 상태로 차량주행에 문제는 없으며 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰하고 보수 여부를 결정하여야 하는 상태
c	○포장 결함 및 파손이 차량에 직접적인 파손을 유발할 정도는 아니나 차량 운전자에게 불쾌감을 유발할 수 있어 간단한 보수가 필요한 상태
d	○깊이 8cm이상의 포트홀에 의해 차량에 심각한 손상이 발생할 수 있어 즉각적인 보수가 필요한 상태 ○배수불량으로 인한 주행차로 상시 물고임으로 통행차량의 안전성 저하가 우려되는 상태
e	○도로포장 결함 및 파손 정도가 심각하고 차량주행이 불가하여 차량통행 제한 및 사용금지가 필요한 상태

③ 도로부 신축이음부

미설치된 상태로 평가불가.

기준	상태기준 설명
a	○ 신축이음부에 손상이 없는 상태
b	○ 신축이음 본체의 토사 및 이물질 퇴적, 고무판 노후, 후타재의 미세균열이 발생된 상태로 기능발휘에는 지장이 없으며 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰하고 보수 여부를 결정하여야 하는 상태
c	○ 신축이음 본체의 유간사이 이물질로 기능불량, 고무판 마모, 국부적인 부식 등의 열화가 발생한 상태 또는 후타재의 균열이 50cm이하의 간격으로 발생하거나, 국부적인 박리, 박락, 파손이 발생하여 간단한 보수가 필요한 상태
d	○ 신축유간 밀착으로 인한 거동불량 또는 신축유간이 넓어 차량통행에 지장을 초래할 수 있어 교체가 필요한 상태 ○ 신축이음의 파손 상태가 심각하여 차량통행 시 충격이 발생하는 등 긴급한 보수·보강이 필요한 상태
e	○ 신축이음부 본체 탈락으로 차량주행 시 파손을 유발하거나, 주행 중 사고의 원인이 될 수 있는 상태

④ 환기구 등의 덮개

미설치된 상태로 평가불가.

기준	상태기준 설명
a	○ 환기구 등의 덮개가 최상의 상태
b	○ 덮개 등(지지구조 철물, 연결재, 걸침턱 등)에 결함 및 파손 등이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없고 기능성에 문제가 없는 상태 ○ 기능성에 문제가 없어 결함 및 파손에 대해 지속적 관찰이 필요한 상태
c	○ 덮개 등(지지구조 철물, 연결재, 걸침턱 등)에 결함 및 파손 등으로 기능에 일부 문제가 발생하여 보수가 필요한 상태
d	○ 덮개 등(지지구조 철물, 연결재, 걸침턱 등)에 결함 및 파손 등으로 기능이 상실되어 국부적인 교체 및 보강이 필요한 상태
e	○ 결함 및 파손 정도가 심각하거나 덮개 등이 탈락된 상태

12.5.4 기 정밀안전점검과의 비교

전회 정밀안전점검의 자료조사 결과, 기존손상인 판넬 파손, 배부름 하부 집수정 미설치 등의 손상이 확인되었고, 금회 점검에서 건조수축, 공용기간 증가, 외부충격, 시공미흡, 거푸집 조기탈거 등으로 인한 전면부 판넬 파손, 균열, 망상균열, 기울음, 배수시설 배수로 균열, 이격 손상이 조사되었으나 결함지수 및 안전등급이 ‘0.01’, ‘A등급’ 으로 전회 점검과 동일한 상태로 평가되었다.

【표 12.5.2】 기 정밀안전점검과의 비교

구 분	결함지수	등급	비 교
2023년 정밀안전점검	0.01	A	
2025년 정밀안전점검	0.01	A	

12.6 종합평가 및 안전등급 지정

12.6.1 종합평가 결과

본 과업은 정밀안전점검 과업으로서 안전성평가를 실시하지 않은 관계로 상태평가 결과를 종합평가 결과로 갈음하였으며, 그 다음과 같다.

【표 12.6.1】 종합평가 결과

종합평가 결과 산정표				
시설물명	패널식 옹벽 12		표 번 호	[표 12.6.1]
평가구분	결합지수	평가결과	비 고	
상태평가	0.01	A	근거표번호	[표 12.5.1]
안전성평가	－	－	－	－
종합평가	0.01	A	최저등급 적용	
종합평가결과	옹벽의 종합평가 결과 : A			

12.6.2 안전등급 지정

종합평가 결과에 따른 본 옹벽의 안전등급은 『문제점이 없는 최상의 상태』인 “A등급” 으로 지정하였다.

【표 12.6.2】 안전등급 기준

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	· 문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	· 경미한 손상, 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수와 지속적인 관찰이 필요한 상태
C (보통)	· 보통의 손상, 결함이 발생하였으나 안전성에 지장이 없으며, 내구성, 기능성 저하방지를 위한 보수가 필요하거나 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	· 손상, 결함이 진전되고, 파괴 잠재성이 존재하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용 제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E (불량)	· 심각한 손상, 결함 및 파괴 잠재성에 의하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

12.7 보수·보강 및 유지관리방안

12.7.1 보수·보강 방안

대상 시설물의 손상별 보수방안, 개략공사비는 다음과 같다.

【표 12.7.1】 손상별 보수·보강 방안 및 개략공사비

구분	손상내용	보수방안	손상 물량	보수 물량	단위	단가 (천원)	개략공사비 (천원)	우선 순위
전면부	판넬 파손	주의관찰	—	—	—	—	—	—
	배부름	주의관찰	—	—	—	—	—	—
	판넬 균열(0.3㎜미만)	주의관찰	—	—	—	—	—	—
	판넬 망상균열	주의관찰	—	—	—	—	—	—
	판넬 기울음	주의관찰	—	—	—	—	—	—
배수시설	배수관 하부 집수정 미설치	주의관찰	—	—	—	—	—	—
	배수로 균열(0.3㎜이상)	주입보수	22.50	33.75	m	103	3,476	2순위
	배수로 이격	단면보수	1.50	2.25	m	960	2,160	2순위
상부성토부	상태양호	—	—	—	—	—	—	—
기초부	상태양호	—	—	—	—	—	—	—
개략공사비 (천원)	구 분	1순위		2순위		3순위		
	순공사비	0		5,636		0		
	재경비 (순공사비의 50%)	0		2,818		0		
	합계	0		8,454		0		
개략공사비 총계(천원)		8,454						

주1) 보수물량은 손상물량에 50%를 할증하였음.

주2) 0.3mm미만 균열보수는 손상물량(m)×0.25(m)를 하여 면적(m²)으로 산출하였음.

12.7.2 유지관리방안

본 시설물에 대한 정밀안전점검 결과에 따라, 향후 유지관리 시 옹벽의 안전성, 사용성 및 내구성 차원에서 중점적으로 관찰하고 유의하여야 할 중점유지관리 항목을 설정하여 다음 표와 같이 제시하였다.

【표 12.7.2】 중점유지관리 항목

구 분	중점유지관리 사항	현황 사진
전 면 부	배부름 → 시공미흡으로 인해 발생한 배부름은 현재 진행성은 없는 것으로 판단되나 본 손상에 대한 주기적인 관찰을 실시하는 유지관리가 필요하며, 일정규모 이상 발생할 경우 조치필요.	
배 수 시 설	- 배수관 하부 집수정 미설치 → 시공미흡으로 인해 조사된 배수관 하부 집수정 미설치의 경우 사용성에 영향을 미치는 손상은 아니나 주기적인 점검을 통하여 옹벽 하부 유실 여부를 지속적으로 확인하고 손상 발생시 집수정을 설치하는 조치가 필요. - 상부 배수로 설치부에 과도한 식생이 산재하여, 추후 원활한 점검을 위한 정비 등의 조치가 필요	
성 토 부	우수 및 동결융해에 의한 지하수 침투, 식생유실 발생여부를 주기적인 관찰을 통한 확인필요	
지 반 및 기 초 부	우수에 의한 기초부 침식, 세굴 등의 손상 발생여부를 주기적인 관찰을 통한 확인필요	

12.8 종합결론

12.8.1 정밀안전점검 결과 요약

가. 현장조사 결과

1) 지반, 기초부

- 지반, 기초부에 대한 현장조사 결과, 점검 당시에 침하, 활동, 전도 등 구조적인 손상결함 및 세굴이 없는 양호한 상태로 신규 손상 등은 조사되지 않았으나 주기적인 점검을 통하여 지반, 기초부의 손상발생 여부 확인 등의 유지관리가 필요할 것으로 사료된다.

2) 전면부

- 전면부에서 조사된 우측 판넬 파손, 배부름, 좌측 판넬 균열, 망상균열, 기울음의 경우 외부충격, 건조수축, 온도변화, 시공미흡 등으로 인한 손상으로 점검당시 손상이 경미하여 구조적인 영향을 미치는 손상은 아닌 것으로 검토되었으며, 특히, 판넬 기울음은 옹벽 배면측으로 발생하여 전도위험이 낮고, 배부름의 경우 전회 점검 대비 배부름으로 인한 추가적인 손상은 발생하지 않은 것으로 조사되었다. 이에 즉각적인 보수를 실시하기 보다는 판넬 균열, 망상균열 파손은 주기적인 점검을 통하여 손상의 진전여부를 확인하고 손상의 진전시 표면처리, 단면보수 등 일괄 보수를 실시하는 것이 바람직하고, 판넬 기울음, 배부름은 점검당시는 비진행성으로 추정되나 발생한 손상 등에 대하여 주기적인 점검을 통하여 손상의 진전여부를 확인하는 유지관리를 실시하고 손상의 진전시 보강안을 선정하여 조치를 취하는 것이 바람직하다.
- 또한 상부 배수로 설치부에 과도한 식생이 산재하여, 추후 원활한 점검을 위한 정비 등의 조치가 필요하다.

3) 주변영향인자

- 주변영향인자에서 조사된 집수정 미설치의 경우 시공미흡에 의한 손상으로 옹벽 전면 배수관 하부에 집수정이 설치되어있지 않아 우천시 지속적인 토사유실이 우려되어 주기적인 점검을 통하여 손상 발생여부를 확인하고 손상의 발생시 집수정을 설치하는 등의 조치가 필요하다.
- 조사된 배수로 균열(0.3mm이상), 이격의 경우 건조수축, 온도변화, 거푸집 조기탈거, 시공미흡 등 복합적인 원인에 의한 손상으로 점검당시 구조적인 영향이나 배수기능에 영향을 미치는 손상은 아닌 것으로 조사되었으나 배수시설 부재의 내구성을 확보하기 위한 주입보수, 단면보수 등의 조치를 취하고, 손상의 재발생 여부를 확인하는 유지관리가 필요하다.
- 상부 성토부, 상부 도로 포장에도 성토부 내의 침식, 유실 등의 손상이 없는 상태로 전반적으로 양호한 상태를 유지하고 있는 것으로 확인되었으나 상부 배수로 설치부에 과도한 식생이

산재하여, 추후 원활한 점검을 위한 정비 등의 조치가 필요하다.

4) 옹벽 점검시설

- 패널식 옹벽 12에 별도의 점검시설은 시공되어있지 않은 것으로 확인되었다.

5) 공중이 이용하는 부위

- 공중이 이용하는 부위중 도로포장은 본문의 지반, 기초부, 주변영향인자에 기입된 내용으로 대체 하였으며, 도로부 신축이음부, 추락방지시설, 환기구 등의 덮개는 미설치된 상태이다.

6) 내구성 시험

- 강도시험결과, 설계기준강도를 상회하는 양호한 상태로 확인되었다.
- 탄산화 깊이 시험 결과, 철근부식의 우려가 없는 양호한 상태로 확인되었다..
- 측량결과, 전회 및 설계도서와 비교하여 검토한 결과, 미소한 차이가 확인되었으며, 측량시 발생할 수 있는 측량기기 오차, 측량기기 사용 종류의 차이와 측량시 발생할 수 있는 오차내로서, 침하, 전도, 활동 등이 발생하지 않은 상태로 판단된다.

나. 상태평가 결과

- 대상 옹벽은 평가기준에 따른 결함지수는 0.01, 상태평가결과는 “A”로 산정되었다.
- 종합평가 결과, 대상시설물의 안전등급은 “A등급 : 문제점이 없는 최상의 상태”으로 지정하였다.
- 금회 조사 시기에는 사용성에 문제는 없는 상태로 판단되나 주기적인 점검을 통한 손상의 증가 및 확대 등에 대해 확인, 조치를 실시하는 유지관리가 필요할 것으로 판단된다.

12.8.2 종합결론, 정밀안전진단 및 사용제한의 필요성 여부

- 지반, 기초부, 전면부, 주변영향인자(사면부, 배수시설)에서 전면부 판넬 파손, 균열, 망상균열, 기울음, 배부름, 배수관 하부 집수정 미설치, 배수로 균열, 이격 등의 손상이 조사되었으나, 옹벽의 사용성에는 영향을 주지 않는 것으로 판단되어 배수시설 배수로 균열, 이격에 대하여 내구성 증진을 위한 주입보수, 단면보수 등의 적절한 보수가 필요하고, 전면부 판넬 파손, 균열, 망상균열, 기울음, 배부름, 배수시설 배수관 하부 집수정 미설치의 발생의 경우 점검당시 손상의 정도가 경미하여 주기적인 점검을 통한 손상의 진전여부를 확인하는 유지관리를 실시하고 손상의 진전시 단면보수, 표면처리, 집수정 설치, 보강 등의 조치를 취하는 것이 바람직할 것으로 사료된다.
- 또한, 상부 성토부 및 전면부에 과도한 식생이 산재하여, 추후 원활한 점검 및 옹벽은 안전성을 위한 정비 등의 조치가 필요하다.
- 대상 시설물은 금회 점검 결과, 정밀안전진단 및 사용제한이 필요치 않다.

12.8.3 유지관리 시 특별한 관리가 요구되는 사항

- 전면부의 배부름 발생의 원인은 시공미흡으로 추정되며, 주기적인 점검으로 손상의 진전여부를 확인하는 유지관리가 필요하고, 배수시설 배수관 하부 집수정 미설치의 경우 시공미흡에 의한 손상으로 주기적인 점검으로 기초부의 세굴 손상의 발생여부를 확인하는 유지관리가 필요하다.

12.8.4 기타 필요한 사항

- 시설물의 안전성 유지는 점검 당시에는 양호한 상태로 존재하여도, 이후의 유지관리 상태 및 예기치 않던 외적요인에 의해 잔존해 있던 위험요소가 일시적으로 노출되어 안전성에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 점검 등의 유지관리를 통해 기능성과 안전성을 유지하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

