

14. 패널식 옹벽 14

14.1 시설물 개요

14.2 자료수집 및 분석

14.3 현장조사

14.4 콘크리트 재료시험 조사

14.5 상태평가

14.6 종합평가 및 안전등급 지정

14.7 보수·보강 및 유지관리 방안

14.8 종합결론

14. 패널식 옹벽 14



14.1 시설물 개요

본 시설물은 경상북도 영천시 화산면 가상리(상주영천고속도로 75.448~75.520km)에 위치한 2종 시설물로서 연장 198.0m, 지면노출높이 10.3m의 패널식 보강토옹벽이다.

14.1.1 일반사항

【표 14.1.1】 옹벽 일반사항

시설물명	패널식 옹벽 14		종별구분	2종 시설물
시설물번호	RW2017-0000086		관리번호	SY RW14
시설물위치	행정구역	경상북도 영천시 화산면 가상리		
	위치좌표	시점 : 36° 02' 79.7" 128° 88' 85.9"		
		종점 : 36° 02' 89.7" 128° 88' 83.3"		
노선명(이정)	고속국도 301호선 75.448~75.520km			
제 원	옹벽형식	보강토	옹벽재료	패널식
	연 장	198.0m	지면노출 높 이	10.3m
	보 강 재 길 이	-	저 판 폭 길 이	-
관리주체	상주영천고속도로(주)		관리주체구분	민간
주변환경	옹벽상부	상주영천고속도로 본선		
	옹벽하부	농경지		
시공현황	준공년도	2017년 06월 27일	시 공 자	두산건설(주)
	부대시설	-		
비 고				

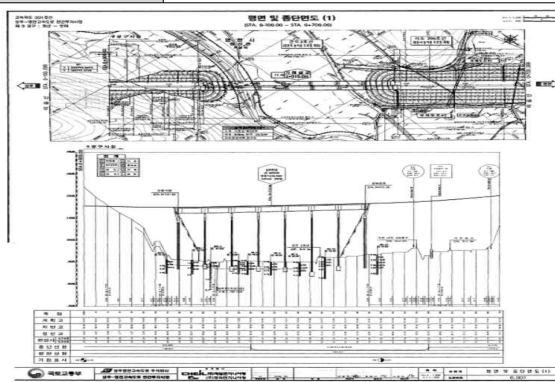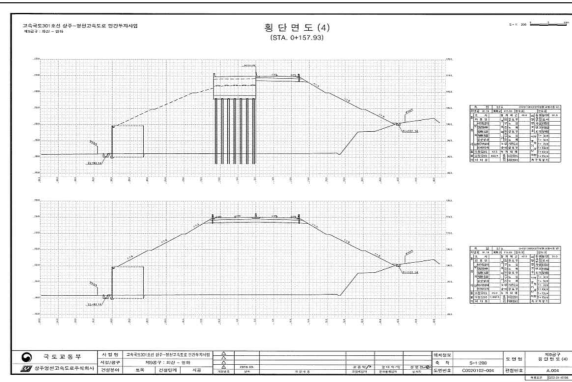	
위치도	단면도

14.1.2 위치도 및 전경사진




【그림 14.1.1】 위치도




【사진 14.1.1】 전경사진


	
전면부 전경	배수로 전경
	
하부 전경	상부 전경
	
광파기를 이용한 측량 작업	경사계를 이용한 경사도 측정

 【사진 14.1.2】 부재별 현황 및 작업사진



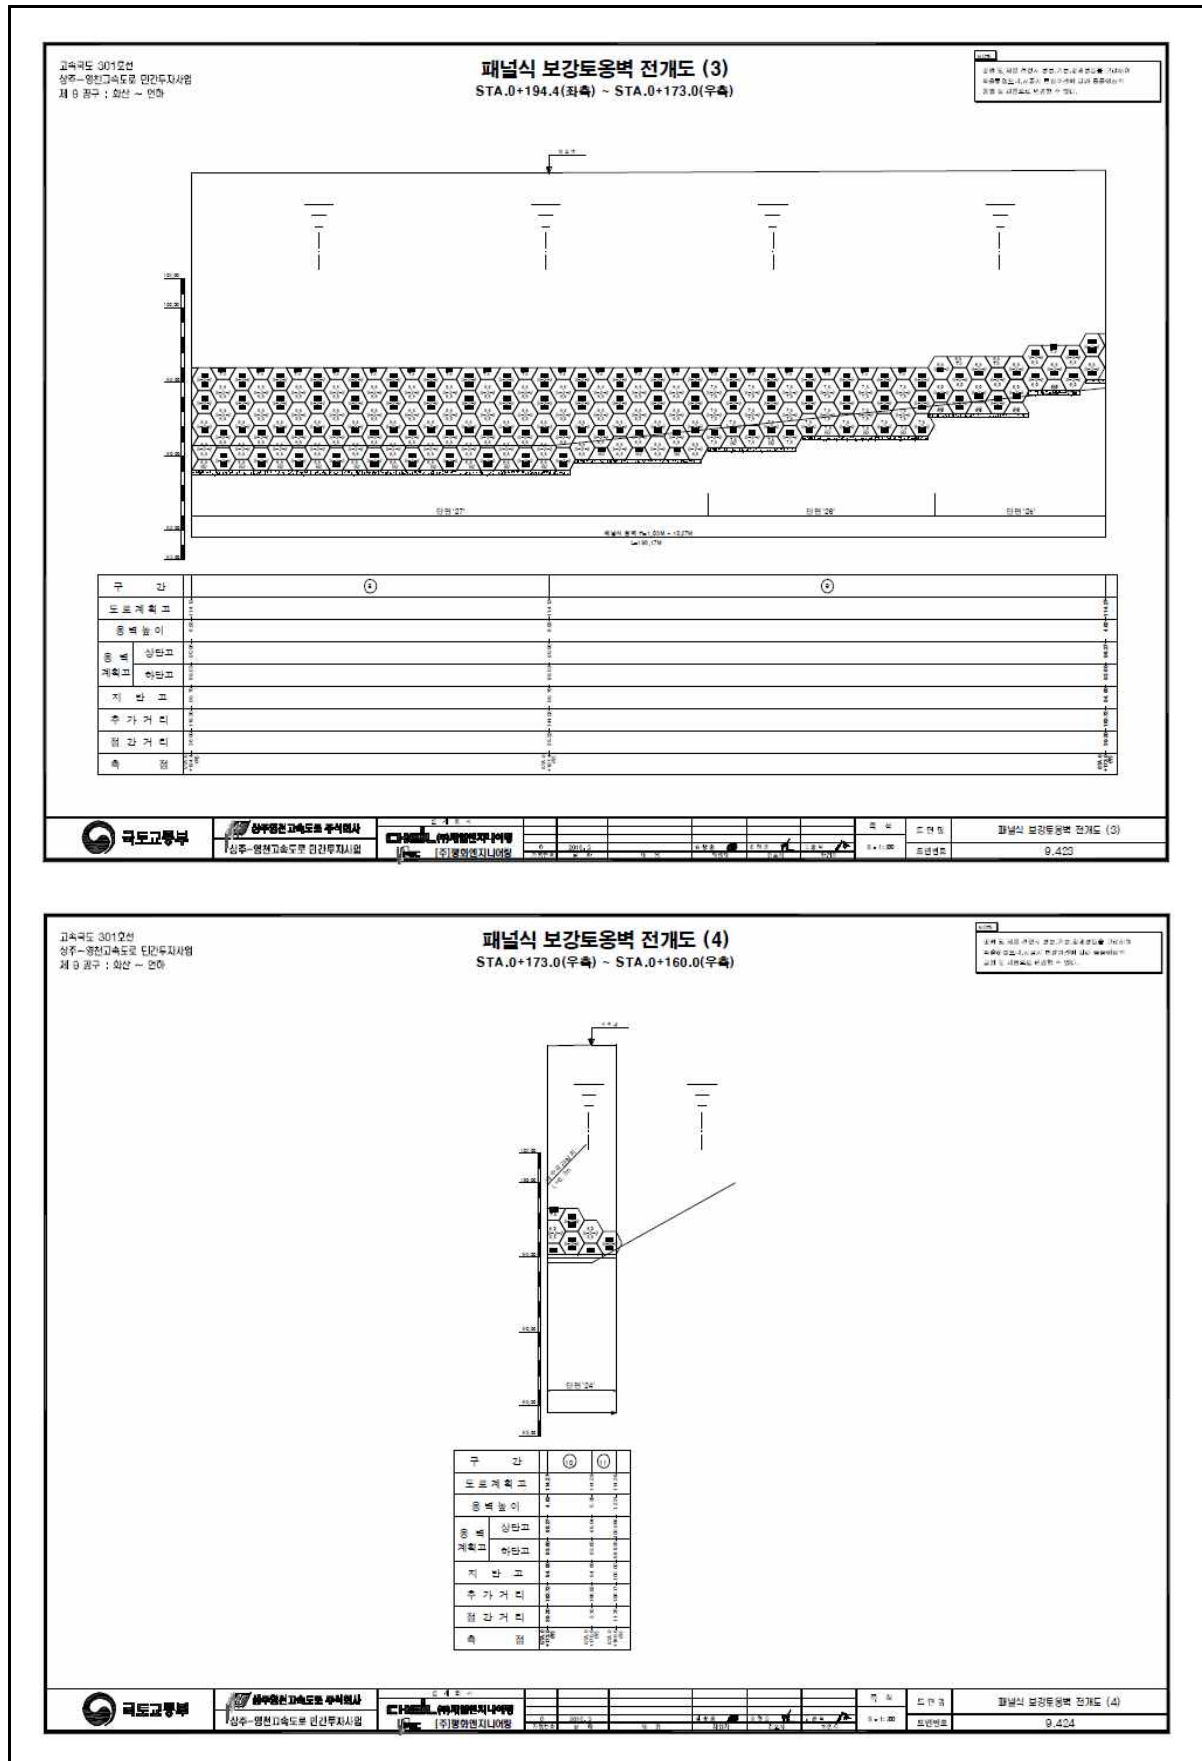

【그림 14.1.3】 전개도(계속)

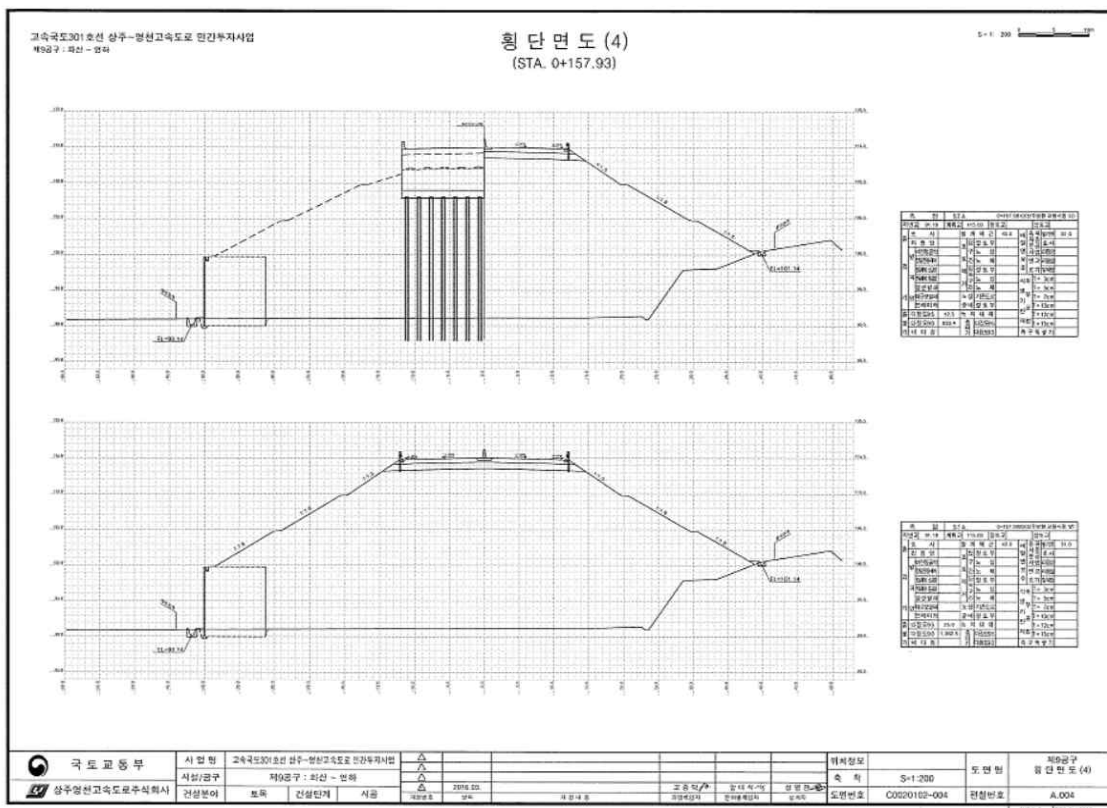

패널식 옹벽 14 - 9

14.2 자료수집 및 분석

14.2.1 설계자료 검토

본 시설물은 2017년에 준공된 시설물로 설계 및 시공관련 자료 관리 및 보관상태는 대체로 양호한 것으로 조사되었다.

구조계산서 및 안전검토서

MSEW - Mechanically Stabilized Earth Walls
Project Description: 2017.12.13.2014

상주-영천고속도로 민간투자사업(9공구)
설계: 2017.12.13.2014

AASHTO 2002 ASD DESIGN METHOD
상주-영천고속도로 민간투자사업(9공구)
MSEW(3.0): Update # 10.2

PROJECT IDENTIFICATION

Title: 상주-영천고속도로 민간투자사업(9공구)
Project Number:
Client:
Designer:
Station Number: 단원3(K12.32~13.86m)
Description:

Company's information:

Name: 최상재(주)
Street:
Telephone #: 02-529-3466
Fax #: 02-529-3466
E-Mail: www.vbcseng-dev.com

Original file path and name: \\Main\공공\공기\상주(2014)\설계\상주(9공구)\상주-영천고속도로 민간투자사업(9공구)\상주-영천고속도로 민간투자사업(9공구).R2N
Original date and time of creating this file: Thu Feb 06 13:43:28 2014

PROGRAM MODE:
ANALYSIS
of a SIMPLE STRUCTURE
using METAL STRIPS as reinforcing material.

MSEW - Mechanically Stabilized Earth Walls
Project Description: 2017.12.13.2014

상주-영천고속도로 민간투자사업(9공구)
설계: 2017.12.13.2014

SOIL DATA

REINFORCED SOIL
Unit weight, γ : 20.0 kN/m³
Design value of internal angle of friction, ϕ : 35.0

RETAINED SOIL
Unit weight, γ : 20.0 kN/m³
Design value of internal angle of friction, ϕ : 35.0

FOUNDATION SOIL (Considered as an equivalent uniform soil)
Equivalent unit weight, γ_{eq} : 19.0 kN/m³
Equivalent internal angle of friction, ϕ_{eq} : 29.0
Equivalent cohesion, c_{eq} : 15.0 kPa

Water table does not affect bearing capacity.

LATERAL EARTH PRESSURE COEFFICIENTS
Ka (internal stability) = 0.2489 (eq. 17 is utilized to calculate Ka for all batter)
(For internal stability user specified $\delta = 20.00^\circ$)
Ka (external stability) = 0.2957 (if batter is less than 10% Ka is calculated from eq. 16. Otherwise, eq. 17 is utilized)

BEARING CAPACITY
Bearing capacity coefficients (calculated by MSEW): $N_c = 27.86$ $N_\gamma = 19.34$

SEISMICITY
Maximum ground acceleration coefficient, $A = 0.154$
Design acceleration coefficient in Internal Stability: $K_h = A_m = 0.200$
Design acceleration coefficient in External Stability: $K_h = 0.200$ ($A_m = 0.200$)
 K_{ae} ($K_h > 0$) = 0.4982 K_{ae} ($K_h = 0$) = 0.2937 $\Delta K_{ae} = 0.2045$ (see eq. 37 in DEMO 82)
Seismic soil-metal strip friction coefficient, F^* is 80.0% of its specified static value.

MSEW - Mechanically Stabilized Earth Walls
Project Description: 2017.12.13.2014

상주-영천고속도로 민간투자사업(9공구)
설계: 2017.12.13.2014

INPUT DATA: Metal strips (Analysis)

DATA	Metal strip type #1	Metal strip type #2	Metal strip type #3	Metal strip type #4	Metal strip type #5
Yield strength of steel, F_y (MPa)	292.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Gross width of strip, b (mm)	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Vertical spacing, S_v (m)	Varies	N/A	N/A	N/A	N/A
Design cross section area, A_s (cm ²)	218.40	N/A	N/A	N/A	N/A

Smooth steel strips.

Friction angle along reinforcement-soil interface, δ
(at the top) 22.00 N/A N/A N/A N/A
(at 6.0 m or below) 22.00 N/A N/A N/A N/A

Pullout resistance factor, F^*
(at the top) 0.40 N/A N/A N/A N/A
(at 6.0 m or below) 0.40 N/A N/A N/A N/A

Scale-effect correction factor, α : 1.00 N/A N/A N/A N/A

Variation of Lateral Earth Pressure Coefficient With Depth

Z	K_h / K_a
0 m	1.70
1 m	1.60
2 m	1.55
3 m	1.45
4 m	1.35
5 m	1.30
6 m	1.20

Z [m]

MSEW - Mechanically Stabilized Earth Walls
Project Description: 2017.12.13.2014

상주-영천고속도로 민간투자사업(9공구)
설계: 2017.12.13.2014

INPUT DATA: Geometry and Surcharge loads (of a SIMPLE STRUCTURE)

Design height, H : 13.85 (m) (Embedded depth is $E = 1.00$ m, and height above top of finished bottom grade is $H = 12.85$ m.)

Batter, α : 0.0 (deg)
Backslope, β : 18.7 (deg)
Backslope rise: 7.0 (m) Broken back equivalent angle, $I = 14.17^\circ$ (see Fig. 25 in DEMO 82)

UNIFORM SURCHARGE
Uniformly distributed dead load is 0.0 (kPa), and live load is 15.0 (kPa)

ANALYZED REINFORCEMENT LAYOUT:

SCALE:
0 2 4 6 8 10 [m]

구조계산서 및 안전검토서

MSEW - Mechanically Stabilized Earth Walls 상주-영천고속도로 민간투자사업(9공구)
 Project Name: Shikhe 14.11.11.2024. (상주-영천고속도로 민간투자사업(9공구) 제14.11.11.2024. (상주-영천고속도로 민간투자사업(9공구) 제14.11.11.2024.)

ANALYSIS: CALCULATED FACTORS (Static conditions)

Foundation Interface: Direct sliding, $F_s = 2.291$, Eccentricity, $e/L = 0.0958$, F_s -overturning = 1.72.

#	Elevation [m]	Metal strip Length [m]	#	CONNECTION	Fs-overall	Fs-overall	Fs-overall	Metal strip strength	Pullout resistance	Direct sliding	Eccentricity e/L	Product name
#	Elevation [m]	Metal strip Length [m]	#	CONNECTION	Fs-overall	Fs-overall	Fs-overall	Metal strip strength	Pullout resistance	Direct sliding	Eccentricity e/L	Product name
1	0.38	10.80	1	N/A	1.71	1.90	1.905	5.831	2.551	0.0904	strip	
2	1.15	10.80	1	N/A	1.71	1.99	1.988	5.560	2.640	0.0798	strip	
3	1.92	10.80	1	N/A	1.89	2.10	2.095	5.327	2.735	0.0694	strip	
4	2.69	10.80	1	N/A	1.99	2.21	2.214	5.093	2.838	0.0594	strip	
5	3.46	10.80	1	N/A	2.11	2.35	2.348	4.862	2.948	0.0496	strip	
6	4.23	10.80	1	N/A	2.23	2.50	2.498	4.629	3.068	0.0400	strip	
7	5.00	10.80	1	N/A	2.40	2.67	2.669	4.397	3.197	0.0306	strip	
8	5.77	10.80	1	N/A	2.58	2.86	2.865	4.168	3.337	0.0213	strip	
9	6.54	10.80	1	N/A	2.78	3.09	3.092	3.936	3.480	0.0121	strip	
10	7.31	10.80	1	N/A	3.02	3.36	3.358	3.706	3.635	0.0028	strip	
11	8.08	10.80	1	N/A	3.23	3.59	3.589	3.508	3.814	-0.0067	strip	
12	8.85	10.80	1	N/A	3.40	3.78	3.780	3.356	4.028	-0.0165	strip	
13	9.62	10.80	1	N/A	3.65	4.05	4.054	3.216	4.235	-0.0270	strip	
14	10.39	10.80	1	N/A	3.95	4.39	4.390	3.110	4.454	-0.0388	strip	
15	11.16	10.80	1	N/A	4.31	4.79	4.791	2.965	4.678	-0.0525	strip	
16	11.93	10.80	1	N/A	4.86	5.40	5.403	2.835	4.890	-0.0697	strip	
17	12.70	10.80	1	N/A	5.72	6.36	6.361	2.795	5.051	-0.0934	strip	
18	13.47	10.80	1	N/A	7.00	7.78	7.779	2.720	5.084	-0.1309	strip	

ANALYSIS: CALCULATED FACTORS (Seismic conditions)

Foundation Interface: Direct sliding, $F_s = 2.201$, Eccentricity, $e/L = 0.2555$, F_s -overturning = 1.72.

#	Elevation [m]	Metal strip Length [m]	#	CONNECTION	Fs-overall	Fs-overall	Fs-overall	Metal strip strength	Pullout resistance	Direct sliding	Eccentricity e/L	Product name
#	Elevation [m]	Metal strip Length [m]	#	CONNECTION	Fs-overall	Fs-overall	Fs-overall	Metal strip strength	Pullout resistance	Direct sliding	Eccentricity e/L	Product name
1	0.38	10.80	1	N/A	1.57	1.52	1.523	3.729	1.431	0.2416	strip	
2	1.15	10.80	1	N/A	1.43	1.59	1.590	3.580	1.498	0.2142	strip	
3	1.92	10.80	1	N/A	1.51	1.67	1.671	3.404	1.573	0.1881	strip	
4	2.69	10.80	1	N/A	1.59	1.77	1.767	3.251	1.656	0.1632	strip	
5	3.46	10.80	1	N/A	1.68	1.87	1.870	3.099	1.749	0.1395	strip	
6	4.23	10.80	1	N/A	1.79	1.99	1.987	2.946	1.853	0.1170	strip	
7	5.00	10.80	1	N/A	1.91	2.12	2.119	2.795	1.970	0.0956	strip	
8	5.77	10.80	1	N/A	2.04	2.27	2.270	2.642	2.104	0.0754	strip	
9	6.54	10.80	1	N/A	2.20	2.44	2.445	2.490	2.256	0.0562	strip	
10	7.31	10.80	1	N/A	2.38	2.69	2.688	2.337	2.432	0.0379	strip	
11	8.08	10.80	1	N/A	2.53	2.81	2.813	2.200	2.637	0.0205	strip	
12	8.85	10.80	1	N/A	2.69	2.99	2.990	2.080	2.776	0.0037	strip	
13	9.62	10.80	1	N/A	2.78	3.09	3.091	1.974	3.158	-0.0128	strip	
14	10.39	10.80	1	N/A	2.95	3.28	3.282	1.860	3.490	-0.0294	strip	
15	11.16	10.80	1	N/A	3.15	3.50	3.503	1.753	3.878	-0.0469	strip	
16	11.93	10.80	1	N/A	3.44	3.82	3.817	1.616	4.315	-0.0670	strip	
17	12.70	10.80	1	N/A	4.17	4.27	4.271	1.501	4.756	-0.0925	strip	
18	13.47	10.80	1	N/A	4.38	4.87	4.868	1.362	5.036	-0.1308	strip	


상주-영천고속도로 민간투자사업(9공구)
 Copyright 1999-2010 ADAMA Engineering, Inc.

Page 3 of 9
 License number MSEW-302125

MSEW - Mechanically Stabilized Earth Walls 상주-영천고속도로 민간투자사업(9공구)
 Project Name: Shikhe 14.11.11.2024. (상주-영천고속도로 민간투자사업(9공구) 제14.11.11.2024. (상주-영천고속도로 민간투자사업(9공구) 제14.11.11.2024.)

BEARING CAPACITY FOR GIVEN LAYOUT

STATIC	SEISMIC	UNITS
Ultimate bearing capacity, q_{ult}	203.2	1420.3 [kPa]
Meyerhof stress, σ_v	429.72	707.4 [kPa]
Eccentricity, e	0.99	2.67 [m]
Eccentricity, e/L	0.092	0.247
F_s calculated	4.74	2.01
Base length	10.80	10.80 [m]

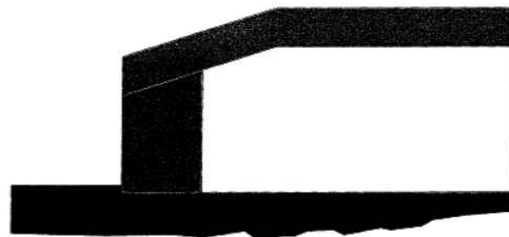

SCALE:
 0 2 4 6 8 10 [m]

상주-영천고속도로 민간투자사업(9공구)
 Copyright 1999-2010 ADAMA Engineering, Inc.

Page 6 of 9
 License number MSEW-302125

MSEW - Mechanically Stabilized Earth Walls 상주-영천고속도로 민간투자사업(9공구)
 Project Name: Shikhe 14.11.11.2024. (상주-영천고속도로 민간투자사업(9공구) 제14.11.11.2024. (상주-영천고속도로 민간투자사업(9공구) 제14.11.11.2024.)

DIRECT SLIDING FOR GIVEN LAYOUT

(for METAL STRIPS reinforcement)
 Along reinforced and foundation soils interface: F_s -static = 2.291 and F_s -seismic = 1.726

#	Metal strip Elevation [m]	Metal strip Length [m]	#	Fs Static	Fs Seismic	Metal strip Type #	Product name
#	Metal strip Elevation [m]	Metal strip Length [m]	#	Fs Static	Fs Seismic	Metal strip Type #	Product name
1	0.38	10.80	2.551	1.431	1	strip	
2	1.15	10.80	2.640	1.499	1	strip	
3	1.92	10.80	2.735	1.573	1	strip	
4	2.69	10.80	2.838	1.656	1	strip	
5	3.46	10.80	2.948	1.749	1	strip	
6	4.23	10.80	3.068	1.853	1	strip	
7	5.00	10.80	3.197	1.970	1	strip	
8	5.77	10.80	3.337	2.104	1	strip	
9	6.54	10.80	3.480	2.256	1	strip	
10	7.31	10.80	3.635	2.432	1	strip	
11	8.08	10.80	3.814	2.637	1	strip	
12	8.85	10.80	4.028	2.876	1	strip	
13	9.62	10.80	4.235	3.158	1	strip	
14	10.39	10.80	4.454	3.490	1	strip	
15	11.16	10.80	4.678	3.878	1	strip	
16	11.93	10.80	4.898	4.315	1	strip	
17	12.70	10.80	5.084	4.756	1	strip	
18	13.47	10.80	5.084	5.036	1	strip	

ECCENTRICITY for GIVEN LAYOUT

At interface with foundation: e/L static = 0.0958, e/L seismic = 0.2555; Overturning: F_s -static = 3.75, F_s -seismic = 1.79

#	Metal strip Elevation [m]	Metal strip Length [m]	#	e/L Static	e/L Seismic	Metal strip Type #	Product name
#	Metal strip Elevation [m]	Metal strip Length [m]	#	e/L Static	e/L Seismic	Metal strip Type #	Product name
1	0.38	10.80	0.0904	0.2416	1	strip	
2	1.15	10.80	0.0798	0.2142	1	strip	
3	1.92	10.80	0.0694	0.1881	1	strip	
4	2.69	10.80	0.0594	0.1632	1	strip	
5	3.46	10.80	0.0496	0.1395	1	strip	
6	4.23	10.80	0.0400	0.1170	1	strip	
7	5.00	10.80	0.0306	0.0956	1	strip	
8	5.77	10.80	0.0213	0.0754	1	strip	
9	6.54	10.80	0.0121	0.0562	1	strip	
10	7.31	10.80	0.0028	0.0379	1	strip	
11	8.08	10.80	-0.0067	0.0205	1	strip	
12	8.85	10.80	-0.0165	0.0037	1	strip	
13	9.62	10.80	-0.0270	-0.0128	1	strip	
14	10.39	10.80	-0.0388	-0.0294	1	strip	
15	11.16	10.80	-0.0525	-0.0469	1	strip	
16	11.93	10.80	-0.0697	-0.0670	1	strip	
17	12.70	10.80	-0.0934	-0.0925	1	strip	
18	13.47	10.80	-0.1309	-0.1308	1	strip	

상주-영천고속도로 민간투자사업(9공구)
 Copyright 1999-2010 ADAMA Engineering, Inc.

Page 7 of 9
 License number MSEW-302125

MSEW - Mechanically Stabilized Earth Walls 상주-영천고속도로 민간투자사업(9공구)
 Project Name: Shikhe 14.11.11.2024. (상주-영천고속도로 민간투자사업(9공구) 제14.11.11.2024. (상주-영천고속도로 민간투자사업(9공구) 제14.11.11.2024.)

RESULTS for STRENGTH [N.b. Load included in calculating Tmx and Tmd (Actual stress)]

#	Metal strip Elevation [m]	Coverage Ratio, K_{c0}/N_{b0}	Horizontal spacing, S_h [m]	Long-term strength P_{LTS}/N_{b0} [kN/m]	T_{mx} [kN/m]	T_{md} [kN/m]	Specified minimum F_s -overall static	Actual calculated F_s -overall static	Specified minimum F_s -overall seismic	Actual calculated F_s -overall seismic
#	Metal strip Elevation [m]	Coverage Ratio, K_{c0}/N_{b0}	Horizontal spacing, S_h [m]	Long-term strength P_{LTS}/N_{b0} [kN/m]	T_{mx} [kN/m]	T_{md} [kN/m]	Specified minimum F_s -overall static	Actual calculated F_s -overall static	Specified minimum F_s -overall seismic	Actual calculated F_s -overall seismic
1	0.38	0.149	0.670	127.8	67.09	16.82	N/A	1.905	N/A	1.523
2	1.15	0.149	0.670	127.8	64.26	16.09	N/A	1.988	N/A	1.590
3	1.92	0.149	0.670	127.8	60.98	15.35	N/A	2.095	N/A	1.674
4	2.69	0.149	0.670	127.8	57.71	14.62	N/A	2.214	N/A	1.767
5	3.46	0.149	0.670	127.8	54.43	13.88	N/A	2.348	N/A	1.870
6	4.23	0.149	0.670	127.8	51.15	13.15	N/A	2.498	N/A	1.987
7	5.00	0.149	0.670	127.8	47.88	12.41	N/A	2.669	N/A	2.119
8	5.77	0.149	0.670	127.8	44.60	11.68	N/A	2.865	N/A	2.270
9	6.54	0.149	0.670	127.8	41.33	10.94	N/A	3.092	N/A	2.445
10	7.31	0.149	0.670	127.8	38.05	10.21	N/A	3.358	N/A	2.648
11	8.08	0.149	0.670	127.8	35.61	9.82	N/A	3.599	N/A	2.813
12	8.85	0.149	0.670	127.8	33.81	9.82	N/A	3.780	N/A	2.929
13	9.62	0.149	0.670	127.8	31.22	9.82	N/A	4.054	N/A	3.091
14	10.39	0.149	0.670	127.8	29.11	9.82	N/A	4.360	N/A	3.282
15	11.16	0.149	0.670	127.8	26.87	9.82	N/A	4.791	N/A	3.502
16	11.93	0.149	0.670	127.8	23.65	9.82	N/A	5.463	N/A	3.817
17	12.70	0.149	0.670	127.8	20.09	9.82	N/A	6.361	N/A	4.272
18	13.47	0.149	0.670	127.8	16.48	9.82	N/A	7.779	N/A	4.868

RESULTS for PULLOUT Live Load included in calculating T_{mx}
 NOTE: Live load is not included in calculating the overboard pressure used to assess pullout resistance.

#	Metal strip Elevation [m]	Coverage Ratio R=V ₀ /S ₀	T _{mx} [kN/m]	T _{md} [kN/m]	L _e [m] (see NOTE)	L _a [m]	Avail. Static Pullout, P _r [kN]	Specified Static F _s	Actual Static F _s	Avail. Static Pullout, P _r [kN]	Specified Seismic F _s	Actual Seismic F _s
1	0.38	0.149	67.09	16.82	10.57	0.23	391.2	N/A	5.831	312.9	N/A	3.729
2	0.15	0.149	64.26	16.16	11.1	0.69	593.9	N/A	5.563	285.1	N/A	3.554
3	7.92	0.149	68.51	1.37	13.5	1.37	124.0	N/A	1.324	22.0	N/A	1.324
4	2.69	0.149	77.17	14.62	9.19	1.61	257.3	N/A	5.090	225.1	N/A	2.981
5	2.69	0.149	74.26	12.98	9.88	1.61	257.3	N/A	5.090	225.1	N/A	2.981
6	4.23	0.149	51.15	13.15	8.26	2.54	368.8	N/A	4.929	180.4	N/A	2.968
7	4.23	0.149	57.00	13.15	8.26	2.54	368.8	N/A	4.929	180.4	N/A	2.968
8	5.77	0.149	44.60	11.68	7.34	3.14	185.9	N/A	1.168	148.7	N/A	2.793
9	6.54	0.149	41.33	10.94	6.88	3.92	102.7	N/A	3.096	150.1	N/A	2.490
10	7.92	0.149	38.05	10.21	6.88	3.92	102.7	N/A	3.096	150.1	N/A	2.490
11	8.58	0.149	35.61	9.82	6.17	4.63	128.9	N/A	3.508	99.9	N/A	2.290
12	8.58	0.149	35.61	9.82	6.17	4.63	128.9	N/A	3.508	99.9	N/A	2.290
13	9.63	0.149	31.52	9.82	6.17	4.63	102.0	N/A	3.336	81.4	N/A	1.994
14	10.39	0.149	29.11	9.82	6.17	4.63	90.3	N/A	3.110	72.6	N/A	1.860
15	11.15	0.149	26.93	9.82	6.17	4.63	79.1	N/A	2.886	64.7	N/A	1.713
16	12.93	0.149	23.65	9.82	6.17	4.63	67.6	N/A	2.858	54.1	N/A	1.616
17	13.70	0.149	20.09	9.82	6.17	4.63	56.4	N/A	2.830	43.5	N/A	1.519
18	13.47	0.149	16.83	9.82	6.17	4.63	44.7	N/A	2.720	35.7	N/A	1.362

구조계산서 및 안전검토서

MSEW – Mechanically Stabilized Earth Walls

Printed Date: Nov 18 11:23:19 2024

상주-영천고속도로 민간투자사업(9공구)

V04_상주영천고속도로 민간투자사업(9공구) 하입구역(0218)-4번역(1km)~5번역(1.232-13.464)KMD

RESULTS for CONNECTION (static conditions)
Live Load included in calculating Tmax

#	Metal strip Elevation [m]	Coverage ratio Ro-b/Sh	Horizontal spacing, Sh [m]	Connection force, To [kN/m]	Reduction factor for connection break, CRu	Long-term connection strength, Tac (break criterion) [kN/m]	Metal strip long-term strength, [kN/m]	Fs-overall connection break		Fs-overall Metal strip strength		Product name
								Specified	Actual	Specified	Actual	
1	0.38	0.149	0.670	67.1	0.90	115.0	127.8	N/A	1.71	N/A	1.90	strip
2	1.15	0.149	0.670	64.3	0.90	115.0	127.8	N/A	1.79	N/A	1.99	strip
3	1.92	0.149	0.670	61.0	0.90	115.0	127.8	N/A	1.89	N/A	2.10	strip
4	2.69	0.149	0.670	57.7	0.90	115.0	127.8	N/A	1.99	N/A	2.21	strip
5	3.46	0.149	0.670	54.4	0.90	115.0	127.8	N/A	2.11	N/A	2.35	strip
6	4.23	0.149	0.670	51.2	0.90	115.0	127.8	N/A	2.25	N/A	2.50	strip
7	5.00	0.149	0.670	47.9	0.90	115.0	127.8	N/A	2.40	N/A	2.67	strip
8	5.77	0.149	0.670	44.6	0.90	115.0	127.8	N/A	2.58	N/A	2.86	strip
9	6.54	0.149	0.670	41.3	0.90	115.0	127.8	N/A	2.78	N/A	3.09	strip
10	7.31	0.149	0.670	38.0	0.90	115.0	127.8	N/A	3.02	N/A	3.36	strip
11	8.08	0.149	0.670	35.6	0.90	115.0	127.8	N/A	3.23	N/A	3.59	strip
12	8.85	0.149	0.670	33.8	0.90	115.0	127.8	N/A	3.40	N/A	3.78	strip
13	9.62	0.149	0.670	31.5	0.90	115.0	127.8	N/A	3.65	N/A	4.05	strip
14	10.39	0.149	0.670	29.1	0.90	115.0	127.8	N/A	3.95	N/A	4.39	strip
15	11.16	0.149	0.670	26.7	0.90	115.0	127.8	N/A	4.31	N/A	4.79	strip
16	11.93	0.149	0.670	23.7	0.90	115.0	127.8	N/A	4.66	N/A	5.40	strip
17	12.70	0.149	0.670	20.1	0.90	115.0	127.8	N/A	5.72	N/A	6.36	strip
18	13.47	0.149	0.670	16.4	0.90	115.0	127.8	N/A	7.00	N/A	7.78	strip

RESULTS for CONNECTION (seismic conditions)
Live Load included in calculating Tmax

#	Metal strip Elevation [m]	Coverage ratio Ro-b/Sh	Horizontal spacing, Sh [m]	Connection force, To [kN/m]	Reduction factor for connection break, CRu	Long-term connection strength, Tac (break criterion) [kN/m]	Metal strip long-term strength, [kN/m]	Fs-overall connection break		Fs-overall Metal strip strength		Product name
								Specified	Actual	Specified	Actual	
1	0.38	0.149	0.670	83.9	0.90	115.0	127.8	N/A	1.37	N/A	1.52	strip
2	1.15	0.149	0.670	80.3	0.90	115.0	127.8	N/A	1.43	N/A	1.59	strip
3	1.92	0.149	0.670	76.3	0.90	115.0	127.8	N/A	1.51	N/A	1.67	strip
4	2.69	0.149	0.670	72.3	0.90	115.0	127.8	N/A	1.59	N/A	1.77	strip
5	3.46	0.149	0.670	68.3	0.90	115.0	127.8	N/A	1.68	N/A	1.87	strip
6	4.23	0.149	0.670	64.3	0.90	115.0	127.8	N/A	1.79	N/A	1.99	strip
7	5.00	0.149	0.670	60.3	0.90	115.0	127.8	N/A	1.91	N/A	2.12	strip
8	5.77	0.149	0.670	56.3	0.90	115.0	127.8	N/A	2.04	N/A	2.27	strip
9	6.54	0.149	0.670	52.3	0.90	115.0	127.8	N/A	2.20	N/A	2.44	strip
10	7.31	0.149	0.670	48.3	0.90	115.0	127.8	N/A	2.38	N/A	2.65	strip
11	8.08	0.149	0.670	45.4	0.90	115.0	127.8	N/A	2.53	N/A	2.81	strip
12	8.85	0.149	0.670	43.6	0.90	115.0	127.8	N/A	2.64	N/A	2.93	strip
13	9.62	0.149	0.670	41.3	0.90	115.0	127.8	N/A	2.78	N/A	3.09	strip
14	10.39	0.149	0.670	38.9	0.90	115.0	127.8	N/A	2.95	N/A	3.28	strip
15	11.16	0.149	0.670	36.5	0.90	115.0	127.8	N/A	3.15	N/A	3.50	strip
16	11.93	0.149	0.670	33.5	0.90	115.0	127.8	N/A	3.44	N/A	3.82	strip
17	12.70	0.149	0.670	29.9	0.90	115.0	127.8	N/A	3.84	N/A	4.27	strip
18	13.47	0.149	0.670	26.2	0.90	115.0	127.8	N/A	4.38	N/A	4.87	strip

상주-영천고속도로 민간투자사업(9공구)

Copyright 1998-2010 ADAMA Engineering, Inc.

Page 9 of 9

License number MSEW-902125


지표지질조사

제 4 장 조 사 결 과


4-1 지표 지질 조사

4.1.1 지형 및 지질특성

지질개요	① 조사지역의 지질은 편성암 상부를 부정단으로 놓인 사암, 역질사암, 역암, 나질암(세립 및 이립)등으로 이루어지는 중생대 경상층군의 퇴적암류들이 넓게 분포 ② 조사지역의 구성암종은 충적권과 호성권군에 편입되는 양상암과 백색단지에 분포하는 혼산층(마이필층)의 경우에는 나질암이 매우 우세한 호성 퇴적암일
------	--

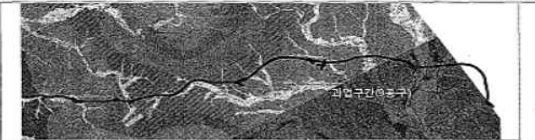

가. 지형특성

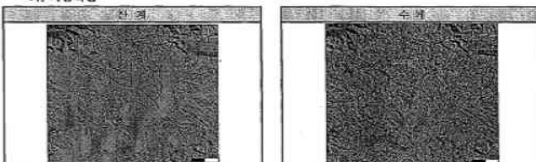

- 전체적으로 낮은 구릉지를 이루고 있으나 과업구간의 북서쪽과 북동쪽은 비교적 높은 산계를 이루고 있음
- 과업노선은 높이 50~100m의 비교적 낮은 산을 따라 형성되고 있음
- 과업노선의 남쪽으로 관통로가 흐르고 있음
- 과업구간의 북쪽에는 고산천과 저산천이 남북방향으로 흐르고 있으며 특히 고산천은 과업노선의 중심부를 통과함
- 강과 바위하천은 분포가 적고, 지형은 험준함

나. 분포양준 특성

구분	지질요인
충진층	• 층의 두께는 700m 내외이며 암석의 밑 지층 이질과 상토암, 암석의 세일 및 사일로 구성된다. 최하부는 2'3m 두께의 구상돌출 회암층편으로, 층부는 거시적으로 암으로 특징 지워진다. 구상돌출회암은 주로 화산기원의 장석 및 석영암지대와 연관된 기암로 구성되지만, 수평파괴를 지시하는 층과 및 모양을 갖으며, 석출물과 일 때 화석들이 산출된다(Tatewa, 1993)

47

영천-상주 고속도로 민간투자사업 실시설계

다. 지질 계통도

[illegible]

라. 자체구조



• 경관소통은 한 열 지구에서 떨어진 열 개의 숲과도 연결된다. 분지지역에 남방문화의 대상으로 떠돌아는 낙동소문지, 분지 지역에서의 열일십 송산문화권과 청송읍 사이에 걸맞는 열일십송지, 만동 송산문화권 청송읍과 팔공산 등기대 사이에 발맞는 옥성도원소문지, 그리고 팔공산 등기대 아랫구치에 발맞는 유선만일소문지라 나누어진다.

• 경관소통의 서쪽과 북쪽에서는 경관소통이 선경문화권에 속하는 만동 지역문화와 서쪽과 북쪽의 대동지역문화로 수렴할것으로 알고 있고, 동쪽과 남쪽은 약강지역의 화성문화권과 청송문화권으로 삼하거 개파문화권(개파지역)으로 한일정문화로 개파지역과 동해 남해 해저로 개파 문화가 있다.

48

4.1.2 영상정보를 활용한 선형 구조 분석

가. 인공위성영상 분석


⑩ 卒 卒

- 과업지역의 광역적인 지질 특성 파악 및 선형구조 발달 상태 파악
- 지형 및 지질특성(단층, 절리, 암의 종류)의 선구조파악
- 과업구간에 대한 지질분포와 단층, 절리 등에 의한 관료적인 선구조 해석

② 권리 및 방법

- 30m급 해상도의 Landsat5 TM 위성영상출발 이용하여 분석
- 인공 하천 및 자연하천의 수문학적 특성 파악을 위하여 하천 유역 면적, 강도, 하천 길이, 하천 폭 등 하천 특성을 고려
- 식생지수, 습곡지수, 지형지수, 토양유기물지수, 토양수분지수, 토양염분지수 등 토양 특성을 고려


④ 위성영상결과

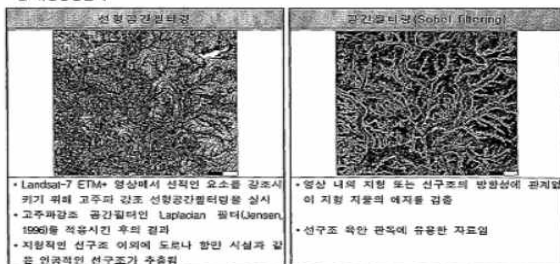

49

영천~상주 고속도로 민간투자사업 실시령계

④ 결과 분석

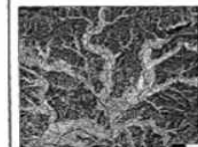

- 조사지역에 대한 광역적 연구도 부족
- 생활공간지형과 공간환경의 추출결과를 꼭꼭으로 보정하여 최종 선구도 추출
- 900m 이상 되는 선구도 추출
- 항목결과를 90%대, 5% 선구도 파악
- 주요 선구도에서 추출한 9800~500여개의, N500~706W 범위에 그 다름으로 우세하게 나타남
- 지형도에서는 4개의 선구도가 고려될 것으로 판단되나 공간지형연구에서 판단결과를 따라 형성된 N35°40'범위에 간 선구도와 가금산능주계 따라 형성된 N40°50'범위의 둘은 우호선에 발발함


나. 원형기복도(DEM)를 이용한 선구조 분석

③ 목 적

- 과업지역에 대한 정밀한 선형구조 분석
- 수치지도에 의한 공형거점도 작성으로 선구조의 발달 방향 확인
- 선구조의 분도 및 연결분석 등을 통한 선구조의 분포특성 파악


⑥ 문서 번호 및 개수

- 수치지도로부터 작성된 DEM(Digital Elevation Model)을 입력자료로 이용, 선구초 추출
- 선형구조의 병도 및 연장에 대한 가중치 분석을 통한 선형구조의 분포특성 파악 및 지질구조와의 연관성 설명

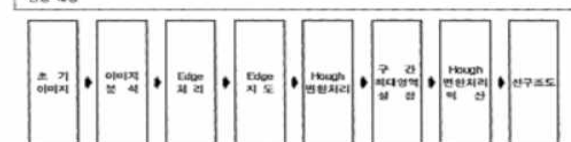


50

지표지질조사

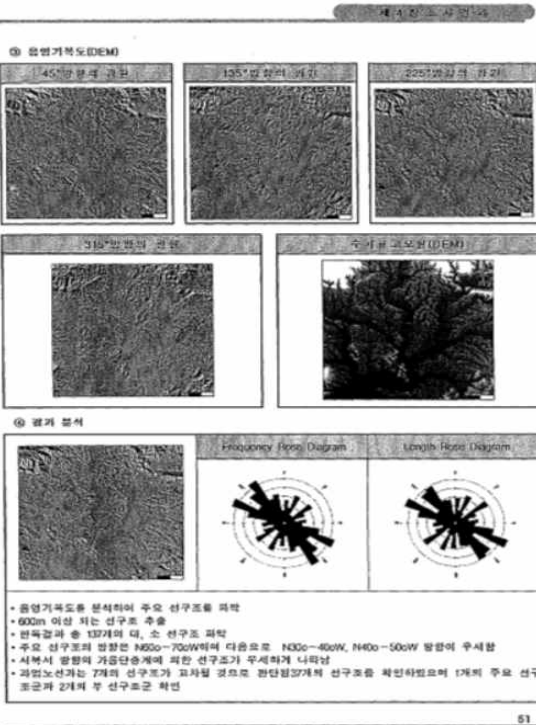


영천-상주 고속도로 민간투자사업 실시계획

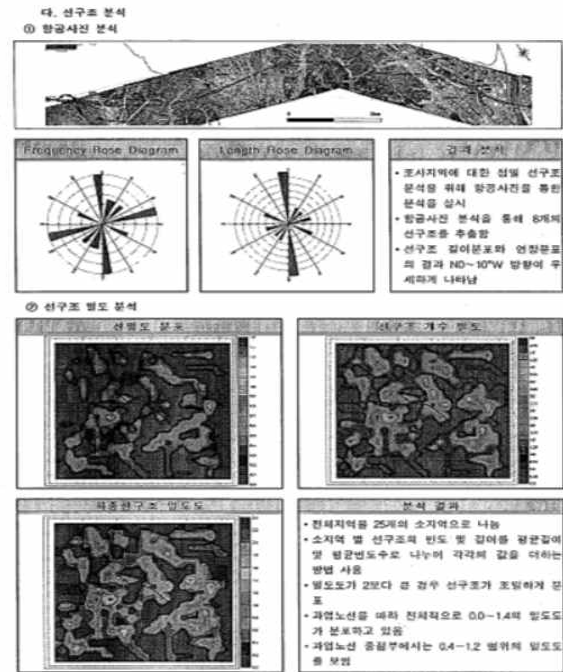


4.1.3 과잉구간 지질분포 특성




가. 상세 지표지질조사

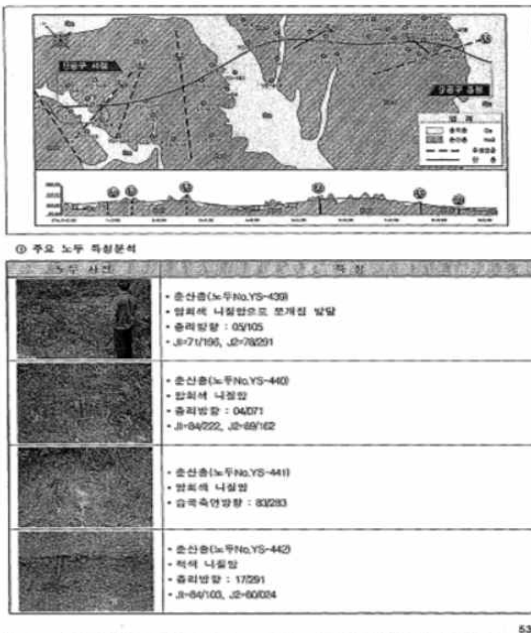

영천-상주 고속도로 민간투자사업 실시계획

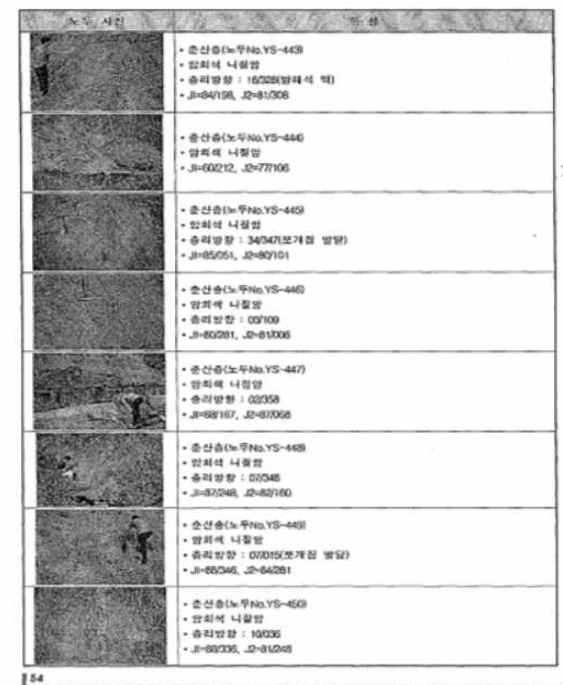


지표지질조사

   도구 사진:	도식
	* 출산층(노.무No.YS-451) * 암벽에 나침반 * 총리방향 : 06278 * JI-84221, J2-81063
	* 출산층(노.무No.YS-452) * 암벽에 나침반 * 총리방향 : 07031 * JI-00310, J2-84246
	* 출산층(노.무No.YS-453) * 암벽에 나침반 * 총리방향 : 11712 * JI-80765, J2-79262
	* 출산층(노.무No.YS-456) * 암벽에 나침반 * 총리방향 : 10056 * JI-82247, J2-88742
	* 출산층(노.무No.YS-457) * 암벽에 나침반 * 총리방향 : 14044 * JI-85172, J2-84031
	* 출산층(노.무No.YS-458) * 암벽에 나침반 * 총리방향 : 14057 * JI-86344, J2-88760
	* 출산층(노.무No.YS-463) * 암벽에 나침반 * 총리방향 : 07054 * JI-88130, J2-76251
	* 출산층(노.무No.YS-461) * 암벽에 나침반(신한굴) * 총리방향 : 00032 * JI-76324, J2-79740



영남-상주 고속도로 원간투파사발 설치실제

도구 사진	비고
	• 종산종(No.무No.YS-482) • 알파에 니질알 • 종리양창 : 15/038 • J#-87346, J2-73246
	• 종산종(No.무No.YS-482) • 알파에 니질알 • 종리양창 : 11/034
	• 종산종(No.무No.YS-548) • 흑피에 니질알 • 종리양창 : 05/254, 07/214 • J#-84074, J2-88167
	• 종산종(No.무No.YS-548) • 알파에 니질알 • 종리양창 : 09/700 • J#-78050, J2-81247, J3-74154
	• 종산종(No.무No.YS-548) • 흑피 및 알파에 니질알 • 종리양창 : 03/002 • J#-80334, J2-82094
	• 종산종(No.무No.YS-547) • 알파에 니질알 • 종리양창 : 11/094 • J#-80172, J2-90257
	• 종산종(No.무No.YS-548) • 흑피에 니질알(계산,계산변호) • 종리양창 : 02/116 • J#-71246, J2-67138
	• 종산종(No.무No.YS-548) • 알파에 니질알 • 종리양창 : 12/102 • J#-797154, 88/056, J2-89274, 70/032, J3-89043

 86

두루 사진	특성
	• 울산송(노두No.YS-555) • 녹피에 첫 달피에 니질암(석회질 물질 함유한 이암상 화재) • 층리방향 : 06/054 • Ji=90/000, J2=81/314
	• 울산송(노두No.YS-555) • 암피에 니질암(면산반용) • 층리방향 : 07/044 • Ji=78/152, J2=66/285
	• 울산송(노두No.YS-553) • 암피에 니질암(면산반용) • 층리방향 : 08/030 • Ji=90/082, J2=70/160
	• 울산송(노두No.YS-554) • 녹피에 니질암(면산반용) • 층리방향 : 12/028 • Ji=82/012, J2=80/314, J3=83/074
	• 울산송(노두No.YS-555) • 적벽 니질암 • 층리방향 : 06/090 • Ji=63/764, J2=63/004

⑦ 합동별 편미경 관찰 및 Modal 분석 결과

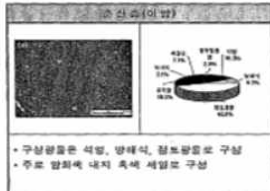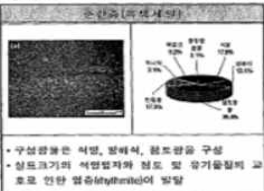

영천~상주 고속도로 민간투자사업 실시계획

4.1.4 과업구간 지점구조 분석

가. 탄송구토

① 탄소대 분포 현황

구분	지점 명칭				주요인/경사	연도 (m)	높이		노면 교차각 (DFA)	구분
	지점 구분	지점 구분	지점 구분	지점 구분			높이 (m)	높이 (m)		
F1	-	-	●	-	N80E/수직	2000내외	-	-	0~920	수정 단층
F2	-	-	●	-	N80E/수직	1500내외	-	-	1~448	수정 단층
F3	-	●	-	-	N05E/수직	3000내외	-	20내	2~626	수정 단층
F4	-	●	-	-	N80W/80SW	600내외	-	20내	5~480	소단층
F5	-	●	●	-	N80W/80NE	700내외	5	20내	7~655	소단층
F6	-	-	●	-	N57W/수직	200내외	-	-	8~460	수정 단층

* 대단송: 파래대 폭 100m 이상 또는 단송점보 100cm 이상

종단수: 파쇄대 폭 100~150cm 또는 안줄까지 100~150cm
수직수: 파쇄대 폭 10cm 이하 또는 파쇄대까지 10cm 이하

② 각 단층 특성분석

② 각 단층 특성분석

F-1 건물			
특성	• 개축을 비켜 발판하는 선구조에서 완성. • 개입 노선 시공부 STA. 0+900점까지에서 노선과 교차할 것으로 판단함.		
배합	ABCE수직	원장	2500mm내외
파쇄대 폭	-	단층 gouge	-
관란서수준	-	선구조	발달

B-2-2. 단면			
특성	• 거각을 따라 발달하는 선구조에서 관찰. • 과립노선에 서질부 STA. 1-44(무기질)에서 노선과 교차할 것으로 판단됨.		
과립노선에 대한 영향			
방향	N80E/수직	현상	1500mm내외
파괴대 폭	-	단층 gouge	-
관람시후면	-	선구조	발달

지표지질조사

지 4-3. 조사 결과

F-3 단층			
특성	• CBB6 시추공에서 core loss와 함께 발달하는 전단단열대가 관찰됨.		
과입노선에 대한 영향	• 과입노선 STA. 2+626(뚝기부)에서 노선과 교차할 것으로 판단됨.		
방향	N35E/수직	연장	3000m내외
파쇄대 폭	-	단층 gouge	-
관련시추공	CBB6(30.0°36.0)	선구조	미발달

F-4 단층			
특성	• CBB16 시추공에서 주향이동성 단층대 발달,공내정상활명을 통해 방향성 확인		
과입노선에 대한 영향	• 과입노선 STA. 5+480(뚝기부)에서 노선과 교차할 것으로 판단됨.		
방향	N80W/90SW	연장	800m내외
파쇄대 폭	2m이내	단층 gouge	-
관련시추공	CBB16(16.8°21.0m)	선구조	미발달

F-5 단층			
특성	• CBB27 시추공 전반에 걸쳐 전단단열대 및 팽배석핵의 출현이 발달하며 광역선구조 분석에서도 그 방향성이 인지됨.		
과입노선에 대한 영향	• 과입노선 종점부 STA. 7+666(뚝기부)에서 노선과 교차할 것으로 판단됨.		
방향	N05W/90NE	연장	700m내외
파쇄대 폭	2m이내	단층 gouge	5cm
관련시추공	CBB27(12.0°13.0m)	선구조	발달

F-6 단층			
특성	• 선구조를 통해 관찰		
과입노선에 대한 영향	• 과입노선 종점부 STA. 8+460(뚝기부)에서 노선과 교차할 것으로 판단됨.		
방향	N67W/수직(?)	연장	200m내외
파쇄대 폭	-	단층 gouge	-
관련시추공	-	선구조	발달

14.2.2 시설물 점검이력

대상시설물은 2종 시설물로서 준공이후 기준에 따라 정기안전점검, 정밀안전점검, 성능평가를 지속적으로 실시해 왔으며, 이력사항은 다음과 같다.

【표 14.2.1】 점검이력사항

번호	기간	점검진단기관명	책임기술자	점검종류	점검 결과	안전등급
1	2017.11.13 ~2017.12.28	(주)명성엔지니어링	인승철	정기안전점검	블럭식용벽4에 대한 점검결과, 주요 손상으로는 블럭 전면부 및 배수로 균열, 조인트 실란트 파손 등이 국부적으로 발생한 것으로 조사되었다. 기 발생한 손상부는 내구성 확보 차원의 보수 등의 조치가 필요하다.	양호
2	2018.05.28 ~2018.06.29	(주)명성엔지니어링	인승철	정기안전점검	블럭식용벽4에 대한 점검결과, 주요 손상으로는 블럭 전면부 및 배수로 균열, 조인트 실란트 파손 등이 국부적으로 발생한 것으로 조사되었다. 기 발생한 손상부는 내구성 확보 차원의 보수 등의 조치가 필요하다.	양호
3	2018.10.23 ~2018.12.14	(주)명성엔지니어링	인승철	정기안전점검	블럭식용벽4에 대한 점검결과, 주요 손상으로는 블럭 전면부 및 배수로 균열, 조인트 실란트 파손 등이 국부적으로 발생한 것으로 조사되었다. 기 발생한 손상부는 내구성 확보 차원의 보수 등의 조치가 필요하다.	양호
4	2019.03.18 ~2019.05.28	(주)명성엔지니어링	인승철	정기안전점검	블럭식용벽4에 대한 점검결과, 블럭 전면부 및 배수로 균열, 배수로 들뜸, 조인트 실란트 파손 등이 국부적으로 발생한 것으로 조사되었다. 기 발생한 손상부는 내구성 확보 차원의 보수가 필요할 것으로 판단된다.	양호
5	2019.09.16 ~2019.12.27	(주)명성엔지니어링	장진원	정밀안전점검	본용벽에대한정밀안전점검결과,문제점이없는최상의상태인 "A"등급의우수한상태로평가되었다. 블록식용벽04의전면부에는배부름,블록재균열이조사되었고,배부름의경우주의관찰및계측을통한유지관리후손상의진전시적절한조치를취하는것이바람직할것으로판단된다. 또한,블록재균열의경우손상의진전방지를위한표면처리등의조치가필요하다.주변영향인자(사면부,배수시설)에서는배수로파손,배수로균열등이조사되었으며,내구성증진위한단면보수,주입보수등의보수가필요하다고판단된다.금회조사시기에는사용성에문제는없는상태로판단되나주기적인점검을통한손상의증가및확대에대해확인,조치를실시하는유지관리가필요할것으로판단된다.	A등급

【표 14.2.1】 점검이력사항(계속)

번 호	기 간	점검진단 기관명	책임 기술자	점검종류	점검 결과	안전 등급
6	2020.05.12 ~2020.06.30	(주)명성엔 지니어링	인승철	정기안전 점검	블럭식옹벽4에 대한 점검결과, 블럭 전면부 배부름, 블럭 전면부 및 배수로 균열, 배수로 파손, 조인트 실란트 파손 등이 국부적으로 발생한 것으로 조사되었다. 기 발생한 손상부는 내구성 확보 차원의 보수가 필요할 것으로 판단된다. 특히, 배부름의 경우 주의관찰 및 계측을 통한 유지관리 후 손상의 진전시 적절한 조치를 취하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.	양호
7	2020.08.31 ~2020.12.31	(주)명성엔 지니어링	인승철	2종성능 평가	？ 안전성능평가는외관상관찰되는시설물의 결함을중심으로조사·평가하였으며,현장 조사및분석결과중대결함은관찰되지않았고 ,옹벽의외관에는블록재균열,배부름,배수로 균열,배수로파손,실란트파손등의손상이조 사되었으나,옹벽의사용성에는영향을주지 않는것으로판단되므로내구성증진을위한표 면처리,단면보수,실란트재시공등의적절한 보수가필요하다고판단됨.또한,전면부에배 부름발생의원인은시공미흡으로추정되며, 배부름의진행성확인을위한주기적인점검및 계측을통한자료분석후손상의진전시적절한 보수를통한관리가필요함. ？ 내구성능평가는시간에따라변화하는안전 성능저하에영향을미치는요소에대한평가로 서본콘크리트옹벽의열화진전평가및열화환 경평가를종합하여분석한결과,평가결과 “A ” 로평가됨. ？ 종합평가결과,외관상결함,손상등의요인 에대한문제점이없고내구성능저하가능성이 낮으며외부환경조건변화등을수용할수있는 성능수준인A(우수)등급으로평가됨. ？ 본보강토옹벽의성능목표등급은세부지침 에의거하여옹벽의일반적인성능목표인"B" 등급으로성능목표를설정하였으며,현재성 능은목표성능을상회하여매우만족하는 “A "등급상태로주기적인점검및관리를통한평 가저해요소에대한관리가이루어진다면시설 물의안전및내구성에는문제가없을것으로판 단됨.	A등급

【표 14.2.1】 점검이력사항(계속)

번호	기간	점검진단기관명	책임기술자	점검종류	점검 결과	안전등급
8	2020.08.31 ~2020.12.31	(주)명성엔지니어링	인승철	정기안전점검	블럭식옹벽4에 대한 점검결과, 블럭 전면부 배부름, 블럭 전면부 및 배수로 균열, 배수로 파손, 조인트 실란트 파손 등이 국부적으로 발생한 것으로 조사되었다. 기 발생된 손상부는 내구성 확보 차원의 보수가 필요할 것으로 판단된다. 특히, 배부름의 경우 주의관찰 및 계측을 통한 유지관리 후 손상의 진전시 적절한 조치를 취하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.	양호
9	2021.03.08 ~2021.06.07	(주)명성엔지니어링	장진원	정기안전점검	블럭식 옹벽 04에 대한 점검결과, 블럭 전면부 배부름, 배수로 균열, 배수로 파손, 조인트 실란트 파손 등이 국부적으로 발생한 것으로 조사되었다. 기 발생된 손상부는 내구성 확보 차원의 보수가 필요할 것으로 판단된다. 특히, 배부름의 경우 주의관찰 및 계측을 통한 유지관리 후 손상의 진전시 적절한 조치를 취하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.	양호
10	2021.08.25 ~2021.12.10	(주)명성엔지니어링	장진원	정밀안전점검	-전면부블럭균열,배부름 -주변영향인자배수시설균열및파손,실란트 파손 -기초부상태양호	A등급
11	2022.05.16 ~2022.06.24	(주)명성엔지니어링	정지운	정기안전점검	-옹벽전면부배부름 -옹벽전면부균열 -배수시설균열,파손,조인트부실란트파손	양호
12	2022.09.19 ~2022.11.30	(주)명성엔지니어링	이상훈	정기안전점검	-옹벽전면부배부름 -옹벽전면부균열 -배수시설균열,파손,조인트부실란트파손	양호

【표 14.2.1】 점검이력사항(계속)

번호	기간	점검진단 기관명	책임 기술자	점검종류	점검 결과	안전 등급
13	2023.04.03 ~2023.06.16	(주)명성엔 지니어링	정지운	정기안전 점검	-옹벽전면부배부름 -옹벽전면부균열 -배수시설균열,파손,조인트부실란트파손	양호
14	2023.07.03 ~2023.12.08	(주)명성엔 지니어링	이상훈	정밀안전 점검	-전면부블럭균열,블럭파손,배부름등 -주변영향인자배수시설균열및파손,실란트 파손등 -기초하부방호벽파손등	A등급
15	2024.06.10 ~2024.06.28	(주)명성엔 지니어링	정지운	정기안전 점검	-옹벽전면부배부름 -옹벽전면부균열 -옹벽전면부파손 -기초하부방호벽파손 -배수시설균열,파손,조인트부실란트파손	양호
16	2024.09.23 ~2024.12.03	(주)명성엔 지니어링	정지운	정기안전 점검	-옹벽전면부배부름 -옹벽전면부균열 -옹벽전면부파손 -기초하부방호벽파손 -배수시설균열,파손	양호
17	2025.03.24 ~2025.06.18	(주)명성엔 지니어링	정지운	정기안전 점검	-옹벽블럭균열,파손,백태,배부름등 -기초지반하부방호벽파손등 -배수시설균열,파손등 -사면상태양호	양호

14.2.3 전차 정밀안전점검 실시결과(2023년12월)

구분	정밀안전점검 결과	비고
용역명	상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역(정밀안전점검)	
용역기간	2023-07-03 ~ 2023-12-08(일)	
용역사	(주)명성엔지니어링	
현장조사결과	■ 전면부 판넬 파손, 기울움, 상부 들뜸, 배부름 등 ■ 기초부 상태양호 ■ 주변영향인자 배수시설 배수로 균열, 배수로 파손 등	
비파괴조사	■ 금회(2023년) 정밀안전점검을 실시하면서 전면 패널부에 대한 반발경도시험을 실시한 결과, 시험시 전개소에서 설계기준강도 100%이상의 강도비를 보이고 있어 콘크리트 강도는 양호한 상태를 유지하고 있는 것으로 판단된다. 또한 전회(2021년) 정밀안전점검에서 실시한 강도 값과 비교하여 전면 패널의 강도저하 등 별다른 문제점은 없는 것으로 확인되었다.	
안전성평가 (진단시)	■ 해당없음	
상태평가	■ 손상결함도 지수 0.03으로 A등급	
보수보강 (진단시)	■ 해당없음	

구분	정밀안전점검 결과	비고
종합의견	■ 패널식 옹벽 14의 전면부에는 배부름, 판넬 기울음, 상부 들뜸 발생의 원인은 시공미흡으로 추정되며, 배부름은 전회 정밀안전점검과 측량값 비교 결과 현재 진행성이 없는 상태로 판단되나, 배부름에 대한 주기적인 점검을 통해 발생규모 및 현황관리를 실시하고, 일정규모 이상 발생할 경우 보수를 통한 관리 필요하고, 판넬 기울음에 경우 금회 조사된 손상으로 주기적인 점검을 통해 발생규모 및 현황관리를 실시하고, 일정규모 이상 발생할 경우 보수를 통한 관리가 요구되며, 상부 들뜸의 손상은 단면보수 등의 보수를 실시하고 주기적인 점검을 통한 재손상 발생여부를 확인하는 유지관리가 필요할 것으로 사료된다. ■ 주변영향인자(사면부, 배수시설)에서는 건조수축, 거푸집 조기탈거, 외부충격 등에 의한 배수로 파손, 균열(0.5mm이상) 등이 조사되었으며, 구조적인 영향을 미치는 손상은 아닌 것으로 판단되며, 내구성 확보 차원의 단면보수, 주입보수 등의 보수를 실시하고, 주기적인 점검을 통하여 재손상 발생여부 확인 등의 유지관리를 실시하는 것이 바람직하다. 또한 상부 배수로 설치부에 과도한 식생이 산재하여, 추후 원활한 점검을 위한 정비 등의 조치가 필요하다. ■ 지반, 기초부의 경우 침하, 활동, 전도 등 구조적인 손상결함 및 세굴이 없는 양호한 상태로 조사되었으며, 주기적인 점검을 통하여 지반, 기초부의 손상발생 여부 확인 등의 유지관리가 필요할 것으로 사료된다. ■ 금회 조사 시기에는 사용성에 문제는 없는 상태로 판단되나 주기적인 점검을 통한 손상의 증가 및 확대 등에 대해 확인, 조치를 실시하는 유지관리가 필요할 것으로 판단된다. ■ 공중이 이용하는 부위중 도로포장은 본문의 지반, 기초부, 주변영향인자에 기입된 내용으로 대체하였으며, 도로부 신축이음부, 추락방지시설, 환기구 등의 덮개는 미설치된 상태이다. ■ 측량결과, 전회 및 설계도서와 비교하여 검토한 결과, 미소한 차이가 확인되었으며, 측량시 발생할 수 있는 측량기기 오차, 측량기기 사용 종류의 차이와 측량시 발생할 수 있는 오차내로서, 침하, 전도, 활동 등이 발생하지 않은 상태로 판단된다. ■ 강도시험결과, 설계기준강도를 상회하는 양호한 상태로 확인되었다. ■ 대상 옹벽은 평가기준에 따른 결함지수는 0.03, 상태평가결과는 “A” 로 산정되었다. ■ 종합평가 결과, 대상시설물의 안전등급은 “A등급 : 문제점이 없는 최상의 상태” 으로 지정하였다. ■ 대상 시설물은 금회 점검결과, 정밀안전진단 및 사용제한이 필요치 않다. ■ 배부름, 판넬 기울음, 상부 들뜸 발생의 원인은 시공미흡으로 추정되며, 배부름은 전회 정밀안전점검과 측량값 비교 결과 현재 진행성이 없는 상태로 판단되나, 배부름에 대한 주기적인 점검을 통해 발생규모 및 현황관리를 실시하고, 일정규모 이상 발생할 경우 보수를 통한 관리 필요하고, 판넬 기울음에 경우 금회 조사된 손상으로 주기적인 점검을 통해 발생규모 및 현황관리를 실시하고, 일정규모 이상 발생할 경우 보수를 통한 관리가 요구되며, 상부 들뜸의 손상은 단면보수 등의 보수를 실시하고 주기적인 점검을 통한 재손상 발생여부를 확인하는 유지관리가 필요할 것으로 사료된다. ■ 배수로 파손의 발생의 원인은 건조수축 및 거푸집 조기탈거, 외부충격의 영향으로 추정되며, 구조적인 손상은 아니나 배수로 파손에 대한 주기적인 점검을 통해 발생규모 및 현황관리를 실시하고, 일정규모 이상 발생할 경우 보수를 통한 관리 필요하다.	

14.2.4 2중 성능평가 실시결과(2020년 12월, (주)명성엔지니어링)

가. 안전성능평가 결과

안전성능 평가 결과 산정표			
시설물명	패널식 옹벽 14		
평가 구분	결합지수	평가 결과	비 고
상태안전성능	0.02	A	—
구조안전성능	0.14	A	—
안전성능 결과	○상태안전성능과 구조안전성능 등급 중 최소등급 선택. ○안전성능평가 결과 : A등급		

나. 내구성능평가 결과

평가항목		등급	등급 점수	비고
열화 진전 평가	탄산화 깊이	—	—	—
	피복(표면부) 콘크리트 품질	A	0.08	—
	염화물 침투량 평가	—	—	—
열화 환경 평가	제설제 염해환경	A	0.08	—
	비래염분 염해환경	A	0.08	—
	동해환경	A	0.08	—
결합도 지수				0.08
등 급				A

다. 종합평가 결과

시설물의 종합평가 결과 산정표				
시설물명	패널식 옹벽 14		분류	상주영천고속도로
평가 구분	성능평가 지수	평가 결과	성능간가중치(Wn)	비 고
안전성능평가	Ps=0.140	A	0.8	—
내구성능평가	Pd=0.080	A	0.2	—
종합평가 결과	○사면의 종합평가 지수(P) $= \sum(\text{성능평가지수}(pn) \times \text{성능간 가중치}(Wn))$ $= (0.140 \times 0.8) + (0.080 \times 0.2) = 0.128$ ○종합평가 결과 : A등급			

라. 종합결론

본 절토사면의 성능평가 결과, 성능목표인 "B등급" 이상인 "A등급" 인 상태로 주기적인 점검 및 관리를 통한 평가저해요소에 대한 관리가 이루어진다면 시설물의 안전 및 내구성에는 문제가 없을 것으로 판단된다.

14.2.5 시설물 보수 이력

【표 14.2.2】 보수이력사항

번호	공사명	공사 구분	보수보강공사 부위	설계자	시공자
	공사기간		공사내역	공사비(천원)	책임기술자
1	-	-	-	-	-
	-		-	-	-

FMS상 이외에 주기적으로 일상적인 보수가 실시되고 있는 것으로 확인되었다.

14.2.6 시설물의 내진설계 여부 확인

【표 14.2.3】 내진설계 여부 확인

검토대상 부재	설계적용여부	결과	검토결과 요약
해당사항 없음	적용		

14.2.7 시설물의 용도변경 여부 확인

FMS(시설물정보종합관리시스템) 상에 용도변경 이력은 없는 것으로 확인되었다.

14.2.8 수집자료 검토결과 및 점검방향 설정

【표 14.2.4】 수집자료 검토결과 및 점검방향 설정

구 분	수집 자료	자료분석 결과	진단과업 진행방향
건 설 관 련 자 료	◇ 준공도서 - 기반조사보고서 - 각종계산서 - 공사시방서 - 준공내역서 - 준공도면 - 실시설계보고서 - 기타 특이사항 보고서 - 사고기록 등	◇ 구조계산서 및 준공도면은 설계당시 기준에 준하여 작성된 것으로 확인됨 ◇ 주요 설계변경 내용 및 시공시 문제점이 없는 것으로 파악됨	◇ 현장조사 시 부재치수를 실측하여 준공도면과 비교·검토함 ⇒ 치수가 상이할 경우 도면을 재작성하며 실측치를 구조계산에 반영(발주처협의) ⇒ 치수가 동일할 경우 준공도면을 기준으로 과업 진행 ◇ 구조물의 제원변경확인 및 추가손상 발생에 대한 안정성 확보여부 확인
유 지 관 리 자 료	◇ 전차 성능평가 보고서 ◇ 전차 정밀안전점검 및 안전점검 보고서 ◇ 사고기록 ◇ 보수·보강 이력 - 시설물정보관리종합시스템(FMS) 및 전차 점검보고서 보수 및 점검이력	◇ 부재별 중점손상 - 전면부 판넬 파손, 기울음, 상부 들뜸, 배부름 등 - 기초부 상태양호 - 주변영향인자 배수시설 배수로 균열, 배수로 파손 등 ◇ FMS상 등재된 보수이력 외에 주기적인 보수가 실시되고 있는 것으로 확인됨	◇ 전회 점검결과와 금회 점검결과를 비교·검토하여 추가 손상 및 진전 여부를 확인하여 대책방안 마련 ◇ 보수부 상태 확인

14.2.9 주변환경 및 하중변화

패널식 옹벽 14는 경상북도 영천시 화산면 가상리에 위치하고 상주영천고속도로 가래실교 교대 A1 하부에 시공되어있는 보강토 옹벽이다.

FMS(시설물통합정보관리시스템 fms.or.kr) 및 관리주체인 상주영천고속도로(주)에 보관된 준공관련자료를 검토한 결과 준공시 고려되었던 하중 이외의 추가하중은 없는 상태이며, 향후 본 옹벽 및 옹벽 상부에 부속시설 설치시 그에 따른 구조검토를 실시하여 하중변화에 따른 옹벽의 안정성을 확보하여야 할 것이다.

또한, 준공도면 및 기 실시되었던 점검자료를 검토한 결과 준공시와 점검일현재의 옹벽 주변 현황의 변화는 없는 것으로 검토되었다.



【사진 14.2.1】 주변환경 및 하중변화 전경

14.3 현장조사

14.3.1 현황 및 구간분할

본 과업대상 시설물은 경상북도 영천시 화산면 가상리에 위치하고 있으며, 옹벽의 상단부는 상주영천고속도로 본선이 있으며, 하부로는 농경지가 접하고 있는 상태이다. 선형은 패널형태 시공의 직선형을 가지며, 높이는 0.5~10.3m를 보이며, 총 연장은 198.0m의 규모를 가지는 보강토 옹벽이다. 현장조사를 위한 실측조사 결과 시설물관리대상상(L=198.0m, L=10.3m)의 제원과 미소한 차이가 있는 것으로 분석되었다. 대상시설물에 대한 자료수집 및 현장조사결과를 통해 확인된 일반현황 및 특성, 분류 및 구간분할 결과는 다음과 같다.

가. 일반현황 조사결과

【표 14.3.1】 일반현황 조사결과

조사일자	2025. 10. 21.		조 사 자	정 지 운
일 기	맑음		시설물번호	RW2017-0000086
시설물위치	행정구역	경상북도 영천시 화산면 가상리		
	위치좌표	시점 : 36° 02' 79.7" 128° 88' 85.9"		
		종점 : 36° 02' 89.7" 128° 88' 83.3"		
노선명(이정)	고속국도 301호선 75.448~75.520km			
제 원	옹벽형식	보강토	옹벽재료	패널식
	연 장	198.0m	지면노출 높 이	10.3m
	보 강 재 길 이	-	저 판 폭 길 이	-
관리주체	상주영천고속도로(주)		관리주체구분	민간
주변환경	옹벽상부	상주영천고속도로 본선		
	옹벽하부	농경지		
시공현황	준공년도	2017년 06월 27일	시 공 자	두산건설㈜
	부대시설	-		
비 고				

나. 옹벽 구간분할 결과

금회 정밀안전점검시 수행한 현장조사에서 구간분할은 세부지침의 기준으로 20m간격을 두고 구간분할을 실시하였다. 총 10개 구간(S1~S10)으로 구분하고 세부사항은 아래와 같다.

【표 14.3.2】 옹벽 구간분할 결과

Span	구 간	누계 (m)	최고높이 (m)	Span	구 간	누계 (m)	최고높이 (m)
1	시점~20.0m	20.0	3.2	6	100.0~120.0m	120.0	8.7
2	20.0~40.0m	40.0	5.4	7	120.0~140.0m	140.0	9.9
3	40.0~60.0m	60.0	6.3	8	140.0~160.0m	160.0	10.3
4	60.0~80.0m	80.0	6.2	9	160.0~180.0m	180.0	10.3
5	80.0~100.0m	100.0	7.2	10	180.0~198.0m	198.0	5.4

	
측점분할 작업사진	측점분할 작업사진

14.3.2 부재별 현장조사 결과

가. 지반, 기초부

1) 현황

본 옹벽은 전구간 하부 배수로 설치 상태로 세굴, 침하, 유실, 옹벽밀림 등에 대해 면밀한 조사를 실시하였고, 주요 손상 및 조사결과는 다음과 같다.





【사진 14.3.1】 지반, 기초부 전경


2) 조사결과

- 지반, 기초부에 대한 현장조사 결과, 침하, 활동, 전도 등 구조적인 손상결함 및 세굴이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

【표 14.3.3】 지반, 기초부 손상현황

구분	상태양호	
S1	—	—
S2	—	—
S3	—	—
S4	—	—
S5	—	—
S6	—	—
S7	—	—
S8	—	—
S9	—	—
S10	—	—
합계	—	—

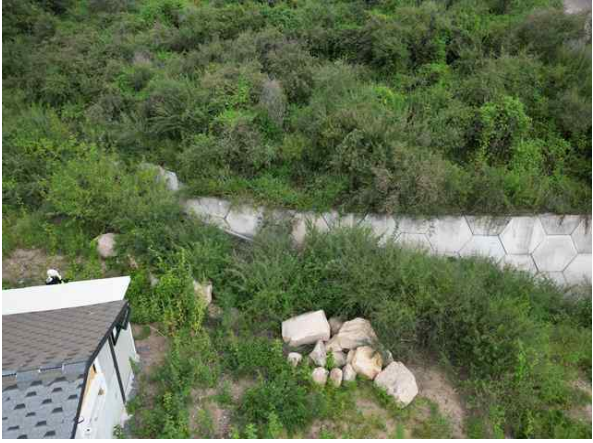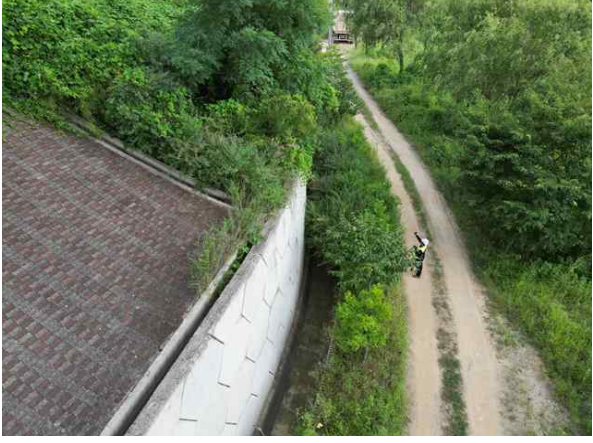			
현 황	• 상태현황	현 황	• 상태현황
원 인	• -	원 인	• -
대 책	• -	대 책	• -
			
현 황	• 상태현황	현 황	• 상태현황
원 인	• -	원 인	• -
대 책	• -	대 책	• -
			
현 황	• 상태현황	현 황	• 상태현황
원 인	• -	원 인	• -
대 책	• -	대 책	• -

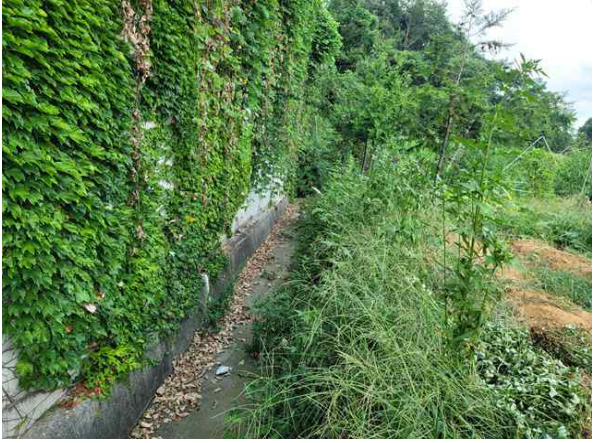			
현황	• 상태현황	현황	• 상태현황
원인	• -	원인	• -
대책	• -	대책	• -

3) 기 정밀안전점검과의 결과 비교

- 전회 점검과 비교결과, 기존손상이 없는 상태로 확인되었고, 금회 점검에서 추가적인 신규손상 등은 조사되지 않았다.

【표 14.3.4】 지반, 기초부 기 정밀안전점검과의 결과 비교

구분	손상 내용	단위	2023년 정밀안전점검		2025년 정밀안전점검		증·감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
지반, 기초부	상태양호	-	-	-	-	-	- -	변동없음

4) 검토의견

- 지반, 기초부에 대한 현장조사 결과, 점검 당시에 침하, 활동, 전도 등 구조적인 손상결함 및 세굴이 없는 양호한 상태로 신규 손상 등은 조사되지 않았으나 주기적인 점검을 통하여 지반, 기초부의 손상발생 여부 확인 등의 유지관리가 필요할 것으로 사료된다. 또한 옹벽 상부 및 전면에 전체적으로 과도한 식생이 산재하여 원활한 유지관리 및 점검을 위한 정비가 필요하다.

나. 전면부

1) 현황

패널식 보강토옹벽으로 판넬의 파손 및 손상, 균열, 유실, 이격 등에 대해 면밀한 조사를 실시하였다. 보강토 옹벽은 1단으로 구성되어 있고, 시공이음부 및 이질재접합부(콘크리트)는 없는 단일 구조체로 연속화되어 시공되어 있는 상태이며, 주요 손상 및 조사결과는 다음과 같다.



【사진 14.3.2】 전면부 전경

2) 조사결과

- 전면부에 대한 현장조사 결과, 전면부에서 판넬 파손, 배부름, 상부 들뜸, 수목 등의 손상이 조사되었다.

【표 14.3.5】 전면부 손상현황

구분	판넬 파손 (㎡/개소)		상부 들뜸 (㎡/개소)		배부름 (㎡/개소)		판넬 기울음 (개소/개소)		수목 (개소/개소)	
S1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S3	0.02	2	3.60	1	—	—	—	—	—	—
S4	—	—	6.00	1	—	—	—	—	—	—
S5	—	—	1.00	1	—	—	1.00	1	—	—
S6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S7	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00	1
S8	0.03	3	—	—	—	—	—	—	—	—
S9	—	—	—	—	100.00	1	—	—	—	—
S10	0.06	1	—	—	—	—	—	—	—	—
합계	0.11	6	10.60	3	100.00	1	1.00	1	1.00	1

2023년 하반기 정밀안전점검		2025년 하반기 정밀안전점검	
현 황	• S4 상부 들뜸 (0.2x18.0)	현 황	• S4 상부 들뜸 (0.2x18.0)
원 인	• -	원 인	• 시공미흡 등
대 책	• -	대 책	• 단면보수 후 주의관찰
2023년 하반기 정밀안전점검		2025년 하반기 정밀안전점검	
현 황	• S5 상부 들뜸 (0.3x20.0)	현 황	• S5 상부 들뜸 (0.3x20.0)
원 인	• -	원 인	• 시공미흡 등
대 책	• -	대 책	• 단면보수 후 주의관찰
2023년 하반기 정밀안전점검		2025년 하반기 정밀안전점검	
현 황	• S6 상부 들뜸 (0.2x5.0)	현 황	• S6 상부 들뜸 (0.2x5.0)
원 인	• -	원 인	• 시공미흡 등
대 책	• -	대 책	• 단면보수 후 주의관찰

			
현 황	• S5 판넬 기울음(1EA)	현 황	• S5 판넬 기울음(1EA)
원 인	• 시공미흡 등	원 인	• 시공미흡 등
대 책	• 주의관찰	대 책	• 주의관찰
			
현 황	• S9 배부름(20.0x5.0)	현 황	• S9 배부름(20.0x5.0)
원 인	• 시공미흡 등	원 인	• 시공미흡 등
대 책	• 주의관찰	대 책	• 주의관찰
			
현 황	• S9 배부름(20.0x5.0)	현 황	• S9 배부름(20.0x5.0)
원 인	• 시공미흡 등	원 인	• 시공미흡 등
대 책	• 주의관찰	대 책	• 주의관찰

			
현 황	• S7 수목(1EA)	현 황	• S7 수목(1EA)
원 인	• 공용기간 증가	원 인	• 공용기간 증가
대 책	• 정비	대 책	• 정비
			
현 황	• S8 판넬 파손(0.1x0.1 x3EA)	현 황	• 전면부 상태현황
원 인	• 외부충격	원 인	• -
대 책	• 주의관찰	대 책	• -
			
현 황	• 전면부 상태현황	현 황	• 전면부 상태현황
원 인	• -	원 인	• -
대 책	• -	대 책	• -

3) 기 정밀안전점검과의 결과 비교

- 전회 점검과 비교결과, 기존손상인 판넬 파손, 기울음, 배부름, 상부 들뜸 등의 손상이 확인되었으며, 금회 점검에서 신규손상으로 공용기간 증가로 인한 수목 손상이 추가로 조사되었다.

【표 14.3.6】전면부 기 정밀안전점검과의 결과 비교

구분	손상 내용	단위	2023년 정밀안전점검		2025년 정밀안전점검		증·감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
전면부	판넬 파손	m ²	0.11	6	0.11	6	— —	변동없음
	상부 들뜸	m ²	0.38	2	10.60	3	— —	변동없음
	판넬 기울음	EA	1.00	1	1.00	1	— —	변동없음
	배부름	m ²	100.00	1	100.00	1	— —	변동없음
	수목	EA	—	—	1.00	1	▲ 1.00	신규손상

4) 검토의견

- 전면부에서 조사된 판넬 파손, 기울음, 배부름의 경우 외부충격, 시공미흡 등 복합적인 원인에 의한 손상으로 판넬 파손은 정도는 경미하고, 기울음 및 배부름 손상은 전회 점검 대비 진전은 없는 것으로 추정되었다. 이에 주기적인 점검을 통한 손상의 진전여부를 확인하는 유지관리를 실시하여 손상의 현황관리가 필요하다.
- 조사된 수목의 경우 공용기간 증가로 인한 손상으로 점검당시 소형의 수목이 발생한 것으로 조사되었다. 이외 구조적인 손상결함 또한 발생하지 않은 것으로 확인되었으나 발생한 수목에 대하여 추후 구조물의 하중부담방지 및 안전성을 확보하기 위한 정비 등의 조치가 필요하다. 또한 옹벽 상부 및 전면에 전체적으로 과도한 식생이 산재하여 원활한 유지관리 및 점검을 위한 정비가 필요하다.
- 조사된 상부 들뜸의 경우 시공미흡 등에 의한 손상으로 구조물 사용성에 영향을 미치는 구조적인 손상은 아닌 것으로 판단되어 부재의 내구성 확보 및 진전방지를 위한 단면보수 등의 보수조치가 필요하다.

다. 주변영향인자(배수시설 및 사면상태)

1) 현황

보강토 옹벽 내의 배수시설을 확인한 결과, 옹벽 상단, 하단부에는 배수로(측구)가 설치되어 있으며, 상단(1단)의 토공 경사면에서 배출되는 지표수 등을 원활하게 배수토록 설치되어 있는 상태이다. 상단의 배수로는 옹벽의 시점 및 종점부의 측구로 시공되어 있는 상태이다. 본 패널식 옹벽 상단부는 토공의 성토사면 및 교량의 교대로 이루어져 있으며, 급격한 사면구배의 변화 및 사면손상 등은 없는 것으로 조사되었다.



【사진 14.3.3】 주변영향인자 전경

2) 조사결과

- 주변영향인자에 대한 현장조사 결과, 배수시설에서 상부 배수로에서 배수로 파손, 배수로 균열(0.5mm이상)이 조사되었고, 상부 성토부, 상부 교량, 상부 도로 포장부에도 성토부 내의 침식, 유실 등의 손상이 없는 상태로 전반적으로 양호한 상태를 유지하고 있는 것으로 조사되었다.

【표 14.3.7】 주변영향인자 손상현황

구분	배수로 파손 (㎡/개소)		배수로 균열(0.5mm이상) (㎡/개소)	
S1	0.06	2	—	—
S2	0.06	1	1.00	1
S3	0.27	3	1.00	1
S4	0.25	1	—	—
S5	—	—	—	—
S6	—	—	—	—
S7	—	—	—	—
S8	—	—	—	—
S9	—	—	—	—
S10	—	—	—	—
합계	0.64	7	2.00	2

			
현 황	• S2 배수로 파손(0.2x0.3)	현 황	• S1 배수로 파손(0.1x0.3)
원 인	• 거푸집 조기탈거, 외부충격 등	원 인	• 건조수축, 거푸집 조기탈거 등
대 책	• 단면보수	대 책	• 단면보수
			
현 황	• S4 배수로 파손(0.5x0.5)	현 황	• S3 배수로 균열(0.5mm이상) (L=1.0m)
원 인	• 거푸집 조기탈거, 외부충격 등	원 인	• 건조수축, 거푸집 조기탈거 등
대 책	• 단면보수	대 책	• 주입보수
			
현 황	• S3 배수로 파손(0.1x0.2)	현 황	• S3 배수로 파손(0.3x0.5)
원 인	• 건조수축, 거푸집 조기탈거 등	원 인	• 건조수축, 거푸집 조기탈거 등
대 책	• 단면보수	대 책	• 단면보수

			
현 황	• 상부 성토부 상태현황	현 황	• 상부 교량 상태현황
원 인	• -	원 인	• -
대 책	• -	대 책	• -
			
현 황	• 상부 성토부 상태현황	현 황	• 상부 교량 상태현황
원 인	• -	원 인	• -
대 책	• -	대 책	• -
			
현 황	• 상부 도로 포장 상태현황(영천방향)	현 황	• 상부 도로 포장 상태현황(상주방향)
원 인	• -	원 인	• -
대 책	• -	대 책	• -

3) 기 정밀안전점검과의 결과 비교

- 전회 점검과 비교결과, 기존손상인 배수시설 배수로 균열, 파손이 확인되었으며, 금회 점검에서 거푸집 조기탈거, 외부충격 등으로 인한 배수로 균열, 파손이 추가로 조사되었다.

【표 14.3.8】 주변영향인자(배수시설 및 사면상태) 기 정밀안전점검과의 결과 비교

구분	손상 내용	단위	2023년 정밀안전점검		2025년 정밀안전점검		증·감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
주변영향인자 (배수시설 및 사면상태)	배수로 파손	m ²	0.29	5	0.64	7	▲ 0.35	신규손상
	배수로 균열(0.5mm이상)	m	1.00	1	2.00	2	▲ 1.00	신규손상

4) 검토의견

- 주변영향인자에서 조사된 배수시설 상부 배수로 균열, 파손의 경우 건조수축 및 거푸집 조기탈거, 외부충격 등에 의한 손상으로 유추되며, 구조물의 사용성에 영향을 미치는 손상은 아닌 것으로 확인된다. 이에 내구성증진 등을 위한 주입보수, 단면보수 등의 보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 사료되고, 상부 성토부, 상부 도로 포장, 상부 교량에도 성토부 내의 침식, 유실 등의 손상이 없는 상태로 전반적으로 양호한 상태를 유지하고 있는 것으로 조사되었다.
- 상부 배수로 및 성토부, 전면부에 과도한 식생이 산재하여, 추후 원활한 점검 및 안전성을 확보하기 위한 정비 등의 조치가 필요하다.

라. 옹벽 점검시설

1) 부재의 개요

- 패널식 옹벽 14에는 별도의 점검시설은 시공되어있지 않은 것으로 확인되었다.

마. 공중이 이용하는 부위

공중이 이용하는 부위는 추락방지시설, 도로포장, 도로부 신축이음부, 환기구 등의 덮개가 있다.

1) 추락방지시설

공중이 이용하는 부위 중 추락방지시설은 미설치된 상태이다.

2) 도로포장

공중이 이용하는 부위 중 도로포장은 “현장조사 결과 - 지반, 기초부, 주변영향인자”에 기입된 사항으로 대체하였다.

3) 도로부 신축이음부

공중이 이용하는 부위 중 도로부 신축이음부는 미설치된 상태이다.

4) 환기구 등의 덮개

공중이 이용하는 부위 중 환기구 등의 덮개는 미설치된 상태이다.

바. 옹벽의 공중이용시설 유해·위험요인(10대) 위험요소 점검결과

1) 개요

- 공중이용시설의 중대시민재해 유발 가능성이 높은 유해·위험요소를 선정하여 집중관리 함으로써 국민의 안전을 도모한다.

【표 14.3.9】 공중이용시설 10대 위험요소

구분	유해·위험요인	비고
낙하물	① 교각 코핑 콘크리트 탈락 ② 중분대 하면 콘크리트 낙하 ③ 배수관 낙하사고 ④ 고드름 낙하사고	
화재	⑤ 주유소 및 충전소 화재사고	
교량접속부 파손	⑥ 신축이음장치 솟음(Blow-up)	
포장불량	⑦ 교면포장 부분보수부 파손	
배수시설 기능저하	⑧ 교량 집수구 막힘(미끄럼·결빙)	
사면붕괴	⑨ 절토사면·옹벽 표면 손상	
콘크리트 열화	⑩ 터널 배수구 뚜껑파손	

2) 현장조사 결과

- 본 과업대상 블럭식 옹벽 14는 상주영천고속도로 본선 하부에 시공되어 있는 옹벽이다.
- 중대시민재해를 유발할 수 있는 위험요소로 사면붕괴 등 항목이 해당된다.
- 공중이용시설 10대 위험요소 중 옹벽에 해당하는 항목에 대한 점검결과, 중대시민재해 사고가 우려되는 이상 징후는 발견되지 않아 중대한 결함은 없는 것으로 조사되었으나 전면부 파손, 기울음, 배부름, 수목, 상부 들뜸 등의 손상이 확인되었다.
- 점검일 현재는 중대결함이 없는 비교적 양호한 상태이지만 향후, 소형결함으로도 재해 발생 가능성이 있으므로 유해·위험요인이 있는 취약시설물에 대한 중점관리 및 예방 차원의 보수·보강 등의 유지관리가 필요하다.

구분	유해·위험요인	점검결과	내용	보수방안	비고
1	절토사면·옹벽 표면 손상	☒ 유, ☐ 무	판넬 파손, 기울음, 배부름, 상부 들뜸, 수목	주의관찰, 단면보수, 정비	

	
S4 상부 들뜸(0.2x18.0)	S5 판넬 기울음(1EA)
	
S9 배부름(20.0x5.0)	S7 수목(1EA)
	
S8 판넬 파손(0.1x0.1 x3EA)	주변영향인자(성토부, 상부 본선) 상태현황

【사진 14.3.4】 옹벽의 공중이용시설 10대 위험요소 손상현황

14.3.3 현장조사 결과 요약

가. 결과요약

【표 14.3.10】 현장조사 결과 요약

구 분	점검 결과	보수·보강 방안
전면부	판넬 파손	주의관찰
	상부 들뜸	단면보수
	판넬 기울음	주의관찰
	배부름	주의관찰
주변영향인자	배수로 파손	단면보수
	배수로 균열(0.5mm이상)	주입보수
기초부의 세굴	상태양호	-
결과요약	■ 지반, 기초부에 대한 현장조사 결과, 점검 당시에 침하, 활동, 전도 등 구조적인 손상결함 및 세굴이 없는 양호한 상태로 신규 손상 등은 조사되지 않았으나 주기적인 점검을 통하여 지반, 기초부의 손상발생 여부 확인 등의 유지관리가 필요할 것으로 사료된다. 또한 옹벽 상부 및 전면에 전체적으로 과도한 식생이 산재하여 원활한 유지관리 및 점검을 위한 정비가 필요하다. ■ 전면부에서 조사된 판넬 파손, 기울음, 배부름의 경우 외부충격, 시공미흡 등 복합적인 원인에 의한 손상으로 판넬 파손은 정도는 경미하고, 기울음 및 배부름 손상은 전회 점검 대비 진전은 없는 것으로 추정되었다. 이에 주기적인 점검을 통한 손상의 진전여부를 확인하는 유지관리를 실시하여 손상의 현황관리가 필요하다. 또한 상부 배수로 설치부에 과도한 식생이 산재하여, 추후 원활한 점검을 위한 정비 등의 조치가 필요하다. ■ 조사된 수목의 경우 공용기간 증가로 인한 손상으로 점검당시 소형의 수목이 발생한 것으로 조사되었다. 이외 구조적인 손상결함 또한 발생하지 않은 것으로 확인되었으나 발생한 수목에 대하여 추후 구조물의 하중부담방지 및 안전성을 확보하기 위한 정비 등의 조치가 필요하다. ■ 조사된 상부 들뜸의 경우 시공미흡 등에 의한 손상으로 구조물 사용성에 영향을 미치는 구조적인 손상은 아닌 것으로 판단되어 부재의 내구성 확보 및 진전방지를 위한 단면보수 등의 보수조치가 필요하다. ■ 주변영향인자에서 조사된 배수시설 상부 배수로 균열, 파손의 경우 건조수축 및 거푸집 조기탈거, 외부충격 등에 의한 손상으로 유추되며, 구조물의 사용성에 영향을 미치는 손상은 아닌 것으로 확인된다. 이에 내구성증진 등을 위한 주입보수, 단면보수 등의 보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 사료되고, 상부 성토부, 상부 도로 포장, 상부 교량에도 성토부 내의 침식, 유실 등의 손상이 없는 상태로 전반적으로 양호한 상태를 유지하고 있는 것으로 조사되었다. ■ 상부 배수로 및 성토부, 전면부에 과도한 식생이 산재하여, 추후 원활한 점검 및 안전성을 확보하기 위한 정비 등의 조치가 필요하다.	

【표 14.3.11】손상내용 총괄표

구 분	손상 내용	단위	물량	개소	비고
전면부	판넬 파손	m ²	0.11	6	
	상부 들뜸	m ²	10.60	3	
	판넬 기울음	EA	1.00	1	
	배부름	m ²	100.00	1	
배수시설	배수로 파손	m ²	0.29	5	
	배수로 균열(0.5mm이상)	m	1.00	1	
상부성토부	상태양호	—	—	—	
기초부	상태양호	—	—	—	

나. 기 정밀안전점검과의 비교

【표 14.3.12】전차대비 손상수량 증감표

구 분	손상 내용	단위	2023년 정밀안전점검		2025년 정밀안전점검		증,감 (▲, ▼)	비고
			물량	개소	물량	개소		
전면부	판넬 파손	m ²	0.11	6	0.11	6	— —	변동없음
	상부 들뜸	m ²	0.38	2	10.60	3	— —	변동없음
	판넬 기울음	EA	1.00	1	1.00	1	— —	변동없음
	배부름	m ²	100.00	1	100.00	1	— —	변동없음
	수목	EA	—	—	1.00	1	▲ 1.00	신규손상
배수시설	배수로 파손	m ²	0.29	5	0.64	7	▲ 0.35	신규손상
	배수로 균열(0.5mm이상)	m	1.00	1	2.00	2	▲ 1.00	신규손상
상부성토부	상태양호	—	—	—	—	—	— —	변동없음
기초부	상태양호	—	—	—	—	—	— —	변동없음

14.4 콘크리트 재료시험 조사

14.4.1 개요

콘크리트 재료시험 조사는 구조물에 열화손상이 이미 현저하게 진행되었을 경우 열화의 정도 및 그 원인 관계를 조사하고 보수·보강 여부를 판정하며, 아직 열화손상이 없거나 경미한 구조물은 내구성조사에 의해서 향후 열화 경향을 예측하고 예방보전을 검토하기 위한 자료를 수집하는 것을 목적으로 한다.

본 과업의 내구성조사는 [시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침[안전점검·진단편](이하 ‘세부지침’)] 용벽편 13.3.1에 따른 기준수량 및 조사수량에 근거하여 시험방법, 시험빈도 및 평가방법 등을 실시하였다.

14.4.2 조사현황 및 위치도

가. 조사현황

금회 점검에서 대상 구조물에 대한 재료시험 위치선정은 이전 시험과의 정확한 비교를 위해 기존 정밀안전점검 보고서를 참고하여 비교·검토할 수 있도록 하였으며, 콘크리트 강도시험의 경우 건전부와 비건전부의 비교·검토를 위하여 외관상 균열, 박리 등의 유무의 따라 양호한 부위와 불량한 부위를 선정하여 시험을 실시하였다. 본 과업에서 콘크리트 내구성조사를 위해 콘크리트 강도시험(반발경도시험), 탄산화깊이 측정 등을 실시하였으며, 각 부재별 콘크리트 비파괴시험 현황은 다음과 같다.


【표 14.4.1】 재료시험 기준수량 및 실시수량 현황

항 목	기준수량	수 량(개소)		비 고
		기준	실시	
측량	◦ 옹벽의 선형측량 및 수준측량	—	—	
반발경도시험	◦ 총수량 = (총 연장 ÷ 50m)개소	4	4	
탄산화깊이 측정	<총 연장> ◦ 100m 미만: 2개소 ◦ 100m 이상: 최소 2개소 + 100m 당 1개소 추가	3	3	



【사진 14.4.1】 재료시험 조사 전경

나. 콘크리트 재료시험 조사 위치도

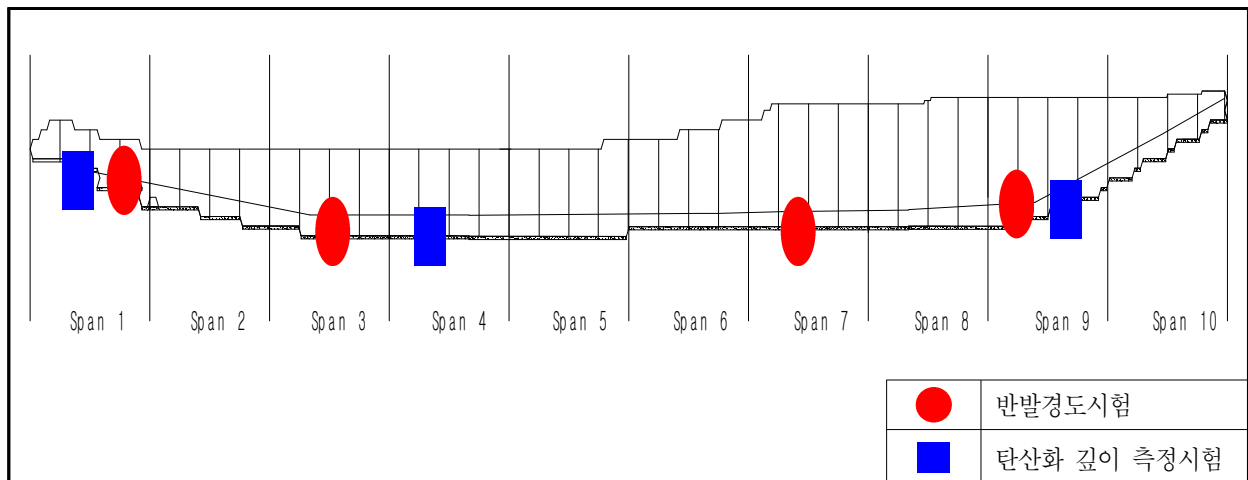

【그림 14.4.1】 콘크리트 재료시험 조사 위치도

14.4.3 반발경도시험

가. 시험결과

반발경도 측정은 콘크리트 표면의 요철, 부착물에 이물질이 그라인딩으로 제거하고 실시하였으며, 표면에 곰보, 공극, 노출된 자갈이 있는 부위들은 측정위치에서 제외하였고, 반발경도 값은 각 측정부재에 따라 타격방향, 표면의 건습상태, 재령에 의한 보정을 한 후 콘크리트 강도를 추정하였다.


또한, 반발경도에 의한 압축강도 추정은 보통 콘크리트는 일본건축학회식과 일본재료학회식을 사용하였고, 고강도 콘크리트는 과학기술부식과 한국시설 안전공단식을 사용하였으며, 측정결과는 정밀한 결과를 산정하기 위해 2개 이상의 추정식을 통해 추정된 콘크리트 비파괴강도 중 표준편차와 변동계수가 적은 값을 적용하였다. FMS상에 패널식 옹벽 14의 안전점검종합보고서 자료에서 설계기준강도를 확인하여 작성하였다.

【표 14.4.2】 콘크리트 비파괴강도 시험결과

시험위치			반발경도법(MPa)			재령계수	설계기준 강도 (MPa)	비고
			반발경도 (R_o)	일본재료학회	일본건축학회			
전 면 부	S1	패널	55.1	32.7	31.0	0.63	30.0	건전부
	S3	패널	55.3	32.9	31.1			비건전부
	S7	패널	54.6	32.3	30.8			건전부
	S9	패널	55.5	33.0	31.2			건전부
평균			—	32.7	31.0	—	—	
표준편차			—	0.00	0.00	—	—	
변동계수			—	0.000	0.000	—	—	
최대값			—	33.0	31.2	—	—	
최소값			—	32.3	30.8	—	—	

【표 14.4.3】 비파괴강도 시험결과 분석

시험위치	압축강도(MPa) 추정		설계기준강도 (MPa)	평균 추정강도 (MPa)	강도비교 (%)	비고
	일본건축학회					
전면부 패널	30.8	~ 31.2	30.0	30.8	102.7 ~ 104.0	

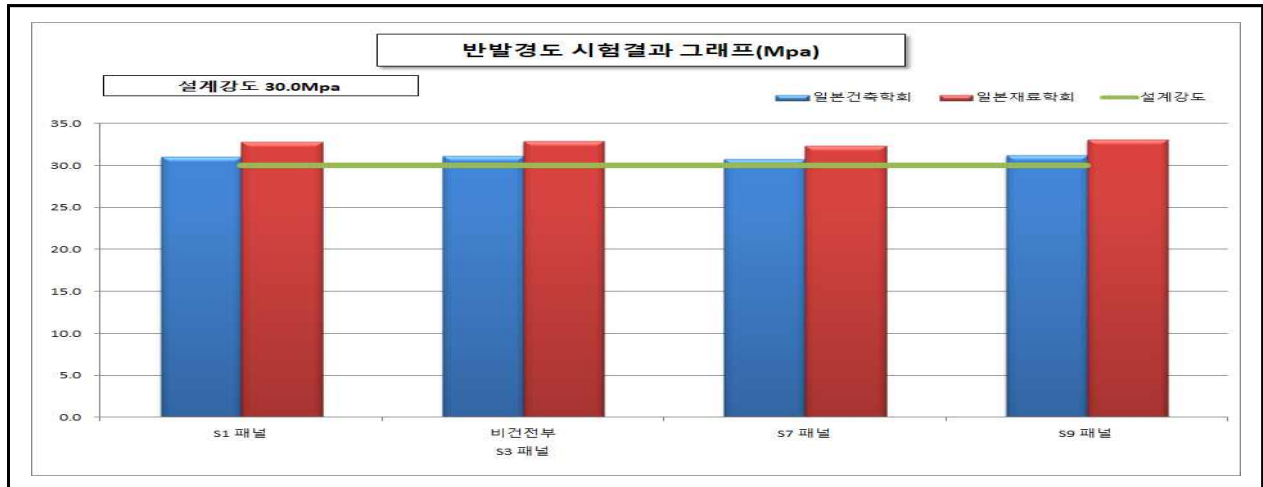

【그림 14.4.2】 반발경도시험 측정결과

- 반발경도법에 의한 압축강도 측정결과 30.8~31.2MPa로 측정되었으며, 설계기준압축강도 (30.0MPa)를 100%이상 상회하는 것으로 확인되었고, 건전부와 비건전부의 강도를 비교 및 검토한 결과, 비건전부의 강도가 건전부의 99.6%이상으로 큰 차이가 없는 것으로 분석되었다. 따라서 콘크리트의 내구성능은 양호한 상태인 것으로 판단되며, 콘크리트 강도는 공용년수 경과에 따른 강도저하가 없는 것으로 조사되었다.

나. 기 점검결과와의 비교분석

전회 정밀안전점검에서 실시한 강도 값과 비교한 결과, 측정 부위 등의 차이에 따른 근소한 편차가 확인되었으며, 강도 값이 설계강도를 상회하는 양호한 수준으로 확인되어 강도저하와 관련된 문제점은 없는 것으로 확인되었다.

【표 14.4.4】 기 점검결과와의 결과 비교

구 분	위 치	2023년 정밀안전점검	2025년 정밀안전점검	설계기준강도
반발경도법	전면부 패널	30.8 ~ 34.6	30.8 ~ 31.2	30.0
검토의견		■ 기존 및 금회 측정값 비교 분석 결과 추정식 및 측정 부위에 따라 다소 차이는 있지만, 설계기준강도를 전반적으로 상회하므로 콘크리트의 강도상태는 양호한 것으로 판단된다.		

다. 반발경도 시험 보고서

【표 14.4.5】 반발경도 시험 보고서

반발경도시험 보고서	
1. 시험조건	
구 분	내 용
시험 일자 및 시간	일자 : 2025. 08. 25. 시간 : 09:00 ~ 17:00
시험 위치	시험 성과표의 위치명 및 재료시험 위치도 참조
시험 대상 구조물	패널식 옹벽 13
시험 대상 표본 선정	재료시험 수량에 따라 표본 선정
콘크리트 설계 조건 (강도, MPa)	전면부 패널 : 30.0MPa
시험 위치의 표면 상태	건전부 : 균열, 박리 등이 없는 양호한 부위 대상 표면정리(요철제거) 비건전부 : 균열, 박리 등이 있는 불량한 부위 대상 표면정리(요철제거)
시험시의 온도 및 콘크리트의 재령	30.6℃, 3000일 이상
콘크리트 내부의 함수 상태	기건 상태
2. 시험기기	
구 분	내 용
측정기의 종류	NR-Type(NR-10)
제품번호	28191
시험기기의 교정	한국산업기술시험원 교정(엔빌테스트 : 80 ± 2)
3. 시험 방법	
구 분	내 용
반발경도 타격점 간격 및 수량	4 × 5, 20회 타격(30mm 간격)
반발경도 측정기의 타격방향	시험 성과표 참조
반발경도 유효값 기준	측정 평균치의 $\pm 20\%$ 범위 내
시험 부위별 반발경도의 평균값	시험 성과표 참조
버린 반발경도의 값 및 위치	시험 성과표 참조
4. 시험결과	
시험 성과표 참조	

14.4.4 탄산화 깊이 측정

가. 시험결과


탄산화 깊이 측정은 드릴링을 통한 천공 후 지시약을 사용하여 적색으로 변색되는 시점을 탄산화 깊이로 정하였으며, 버니어캘리퍼스를 이용하여 그 깊이를 측정하였다. 피복두께는 철근탐사기를 이용하여 피복두께를 확인 후, 설계피복과 비교하여 작은 값으로 선정하였다.

【표 14.4.6】 탄산화 깊이 측정결과 및 평가

시험위치	탄산화 깊이 (mm)	피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	경과 년수	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가 결과	비 고
S1 전면부패널	3.0	65.0	62.0	8	1.06	100년 이상	a등급	
S4 전면부패널	3.0	65.0	62.0	8	1.06	100년 이상	a등급	
S9 전면부패널	3.5	69.0	65.5	8	1.24	100년 이상	a등급	

【표 14.4.7】 탄산화 시험결과 분석

구 분	탄산화 깊이(mm)	잔여깊이(mm)	비고
전면부 패널	3.0~3.5	62.0~65.5	

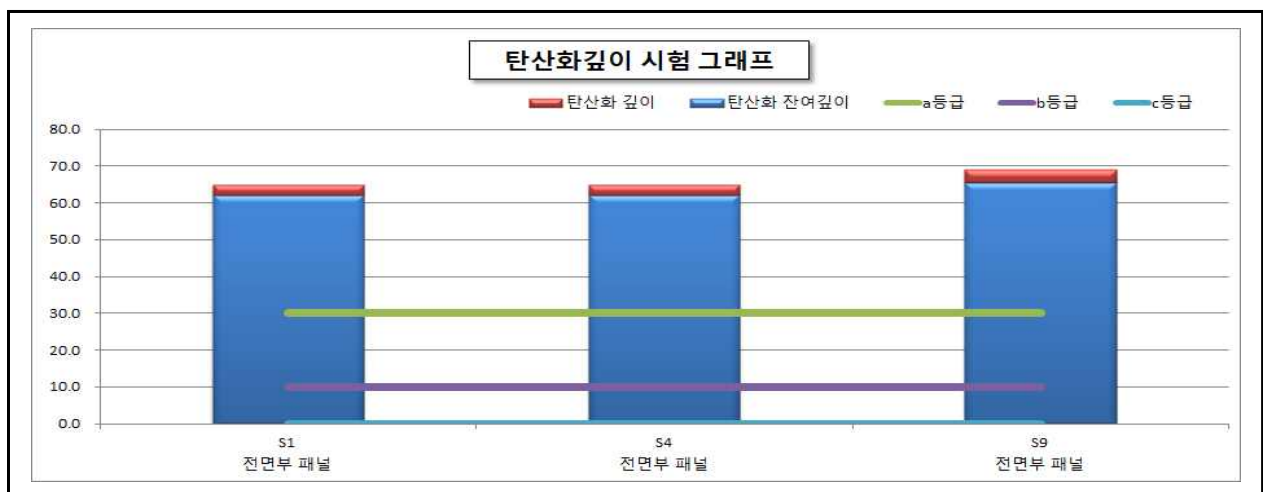

【그림 14.4.3】 탄산화 깊이 측정결과

- 금회 점검에서 탄산화시험은 총 3개소 시험을 실시하였으며 분석 결과, 전개소 모두 “탄산화에 의한 부식발생 우려 없음” 인 ‘a’ 등급으로 평가되었고 100년 이상의 잔존수명을 확보하여 공용상의 문제는 없을 것으로 판단된다.

나. 기 점검결과와의 비교분석

금회 시행한 탄산화 깊이시험이 최초 시험으로 확인되었으며, 금회 점검에서 조사된 결과를 종합적으로 고려할 때, 현재의 탄산화 수준은 구조물의 내구성에 영향을 미치지 않는 범위이다. 따라서 향후 수년간은 별다른 성능 저하 없이 안정적인 상태가 유지될 것으로 판단된다.

【표 14.4.8】 기 점검결과와의 결과 비교

구 분	2023년 정밀안전점검			2025년 정밀안전점검			비 고
	탄산화깊이 (mm)	잔여깊이 (mm)	평가 결과	탄산화깊이 (mm)	잔여깊이 (mm)	평가 결과	
패널(전면부)	—	—	a	3.0~3.5	62.0~65.5	a	
검토의견	■ 금회 시행한 탄산화 깊이시험이 최초 시험으로, 금회 시험결과 양호한 상태로 확인되어 향후 수년간은 안정적인 상태가 유지될 것으로 판단된다.						

다. 탄산화 시험에 의한 내구성 예측

국토안전관리원에서 시행하고있는 시설물 내구성 예측 서비스를 활용하여 공용년수 증가에 따른 탄산화의 향후 추이를 예측해 보았다. 상촌교의 상하부 구조를 대상으로 내구성 예측 서비스를 활용하여 100년 후 탄산화 깊이 및 탄산화 속도계수를 예측하였으며, 그 결과는 아래 표와 같다.

【표 14.4.9】탄산화 시험에 의한 내구성 예측

전면부 - 패널 S1	
실측 피복두께(mm)	65.0
탄산화 진행깊이(mm)	3.0
잔여깊이(mm)	62.0
탄산화 속도계수	1.06
공용년수	8년
잔존수명	100년 이상
평가	a

탄산화 등급

a
(62)

1.06066
(mm/year0.5)

등급 선정 기준

등급	a	b	c	d
탄산화 잔여깊이	30mm 이상	10mm 이상 30mm 미만	0mm 이상 10mm 미만	0mm 이하

탄산화 깊이(Cx)

탄산화 속도계수(A)

탄산화 등급

전면부 - 패널 S4	
실측 피복두께(mm)	65.0
탄산화 진행깊이(mm)	3.0
잔여깊이(mm)	62.0
탄산화 속도계수	1.06
공용년수	8년
잔존수명	100년 이상
평가	a

탄산화 등급

a
(62)

1.06066
(mm/year0.5)

등급 선정 기준

등급	a	b	c	d
탄산화 잔여깊이	30mm 이상	10mm 이상 30mm 미만	0mm 이상 10mm 미만	0mm 이하

탄산화 깊이(Cx)

탄산화 속도계수(A)

탄산화 등급

【표 14.4.9】탄산화 시험에 의한 내구성 예측(계속)

전면부 - 패널 S9	
실측 피복두께(mm)	69.0
탄산화 진행깊이(mm)	3.5
잔여깊이(mm)	65.5
탄산화 속도계수	1.24
공용년수	8년
잔존수명	100년 이상
평가	a

탄산화 등급	A (탄산화 속도 계수)	등급 산정 기준				
a (65.5)	1.23744 (mm/year0.5)	등급	a	b	c	d
		탄산화 잔여깊이	30mm 이상	10mm 이상 30mm 미만	0mm 이상 10mm 미만	0mm 이하

탄산화 깊이(Cx)

탄산화 속도계수(A)

탄산화 등급

다. 탄산화 시험 보고서

【표 14.4.10】탄산화 시험 보고서

구 분	내 용
시험일자	2025년 08월 25일
시험시간	09:00 ~ 17:00
시험 영역의 위치	전면부 패널
골재 종류	보통골재(추정)
측정면의 종류	햄머드릴을 이용해 뚫어낸 면
시약	페놀프탈레인 1% 용액
측정 기구	탄산화시험 Set, 버니어 캘리퍼스
시약 분무로부터 탄산화 깊이까지의 시간	즉시
측정결과(측정값, 평균값, 최대값 등)	부록 참조
연한 적자색 변색 유무	유

14.4.5 콘크리트 내구성조사 결과 요약

【표 14.4.11】 내구성조사 결과요약

시 험 명	시험부위	시험 결과		비 고
		측정결과	설계기준 (평가등급)	
비파괴 강도 (MPa)	패널(전면부)	30.8 ~ 31.2	30	■ 설계강도 이상(양호)
탄산화 잔여깊이 (mm)	패널(전면부)	62.0~65.5	a등급	■ 탄산화 잔여깊이 30mm 이상 ■ 탄산화에 의한 철근 부식발생 가능성 없음
종합 평가	• 콘크리트 강도는 설계강도 이상으로 양호한 상태로 평가됨 • 탄산화에 의한 철근 부식발생 가능성은 없는 상태임			

14.4.6 측량

가. 개요

금회정밀안전점검 대상시설물(패널식 옹벽 14)은 광파기, 클리노미터, 경사계 등을 이용하여 선형 및 수준측량, 경사도를 측정을 하였으며, 전차 정밀안전점검의 측정된 값과 금회 정밀안전점검의 측정값을 비교 검토하여 침하 및 활동에 대해 검토하였다.



【사진 14.4.2】 측량작업 전경

나. 경사도 측정결과

설계도서 및 초기점검과 비교하여 검토한 결과, 측량결과 값에 미소한 차이가 확인되었으며, 이는 측량기기 오차, 측량기기 사용 종류 및 측정위치의 차이와 측량시 발생할 수 있는 오차내로서, 검토한 결과 침하, 전도, 활동에 의한 문제는 없는 것으로 검토되었고, 전회 점검과의 비교값 또한 측정 위치에 의한 차이는 있지만 사용성에 영향을 미칠만한 차이는 아닌 것으로 확인되었다.

【표 14.4.12】 경사도 결과

구 분	측정위치 (Span)	측정경사량		초기점검 경사량		계획선형오차		안전 등급	설계값 대비
		경사도 (°)	기울기 (%)	경사도 (°)	기울기 (%)	경사도 (°)	기울기 (%)		
1	S1	90.50	-0.87	91.10	-1.92	-0.60	1.05	a	배면
2	S2	88.90	1.92	88.60	2.44	0.30	0.52	a	전면
3	S3	87.70	4.02	86.60	5.94	1.10	1.92	a	전면
4	S4	89.00	1.75	88.50	2.62	0.50	0.87	a	전면
5	S5	88.00	3.49	86.80	5.59	1.20	2.10	b	전면
6	S6	88.20	3.14	86.50	6.12	1.70	2.97	b	전면
7	S7	89.50	0.87	89.20	1.40	0.30	0.52	a	전면
8	S8	89.70	0.52	89.70	0.52	0.00	0.00	a	-
9	S9	91.40	-2.44	90.00	0.00	1.40	2.44	b	전면
10	S10	89.60	0.70	90.00	0.00	-0.40	0.70	a	배면

※ 주) 측정값의 (+)부호는 옹벽 전면부측 기울기, (-)값은 옹벽 배면부측 기울기를 의미함

【표 14.4.13】 경사도 기 정밀안전점검과의 결과 비교

구 분	측정위치 (Span)	2025년 정밀안전점검 측정경사량		2023년 정밀안전점검 측정경사량		측정결과 비교		전회 점검 대비
		경사도 (°)	기울기 (%)	경사도 (°)	기울기 (%)	경사도 (°)	기울기 (%)	
1	S1	90.50	-0.87	90.00	0.00	0.50	0.87	a
2	S2	88.90	1.92	90.00	0.00	-1.10	1.92	a
3	S3	87.70	4.02	89.10	1.57	-1.40	2.45	b
4	S4	89.00	1.75	90.10	-0.17	-1.10	1.92	a
5	S5	88.00	3.49	89.70	0.52	-1.70	2.97	b
6	S6	88.20	3.14	90.00	0.00	-1.80	3.14	c
7	S7	89.50	0.87	90.30	-0.52	-0.80	1.40	a
8	S8	89.70	0.52	90.60	-1.05	-0.90	1.57	a
9	S9	91.40	-2.44	91.30	-2.27	0.10	0.17	a
10	S10	89.60	0.70	90.00	0.00	-0.40	0.70	a

※ 주) 측정값의 (+)부호는 옹벽 전면부측 기울기, (-)값은 옹벽 배면부측 기울기를 의미함

다. 선형 및 수준 측량결과


금회 점검에서 측량은 본 옹벽의 상단 및 전면부에 과도한 식생이 산재하여 현장에서 측정이 가능한 위치를 선정하여 선형 및 수준측량을 실시하였고, 설계도서 및 전회 정밀안전점검과 비교하여 검토한 결과, 측량결과 값에 미소한 차이가 확인되었으며, 이는 주변환경, 측량기기 오차, 측량기기 사용 종류의 차이와 측량시 발생할 수 있는 오차내로서, 전회 점검의 선형 측량을 금회 선형측량과 대조하여 검토한 결과 침하, 전도, 활동에 의한 문제는 없는 것으로 검토되었다.

【표 14.4.14】 수준측량(수직변위) 결과


측정위치	기준점 레벨(EL(+).m)		분석 결과 (m)	비고
	설계치	금회 정밀안전점검		
(1)	98.27	—	—	식생
(3)	95.96	95.96	—	
(5)	95.96	95.93	-0.03	
(9)	97.50	97.41	-0.09	
(13)	99.55	99.46	-0.09	
(16)	99.55	99.40	-0.15	
(19)	99.80	99.64	-0.16	
(21)	100.06	99.90	-0.16	
(22)	100.58	100.39	-0.19	

【표 14.4.15】 선형측량 결과

측정위치 (좌측)	X	Y	비고	측정위치 (우측)	X	Y	비고
(1)	381164.689	189932.660		(12)	381227.660	189985.730	
(2)	381162.641	189935.467		(13)	381227.760	189985.550	
(3)	381157.806	189944.129		(14)	381237.132	189973.363	
(4)	381156.892	189950.546		(15)	381238.092	189972.065	
(5)	381159.472	189963.633		(16)	381243.059	189966.523	
(6)	381196.670	189990.792		(17)	381246.001	189963.535	
(7)	381206.460	189993.200		(18)	381253.070	189954.983	
(8)	381221.420	189990.770		(19)	381260.051	189947.623	
(9)	381221.830	189990.500		(20)	381263.898	189942.502	
(10)	381226.690	189986.680		(21)	381267.972	189937.732	
(11)	381227.080	189986.350		(22)	381270.899	189934.478	

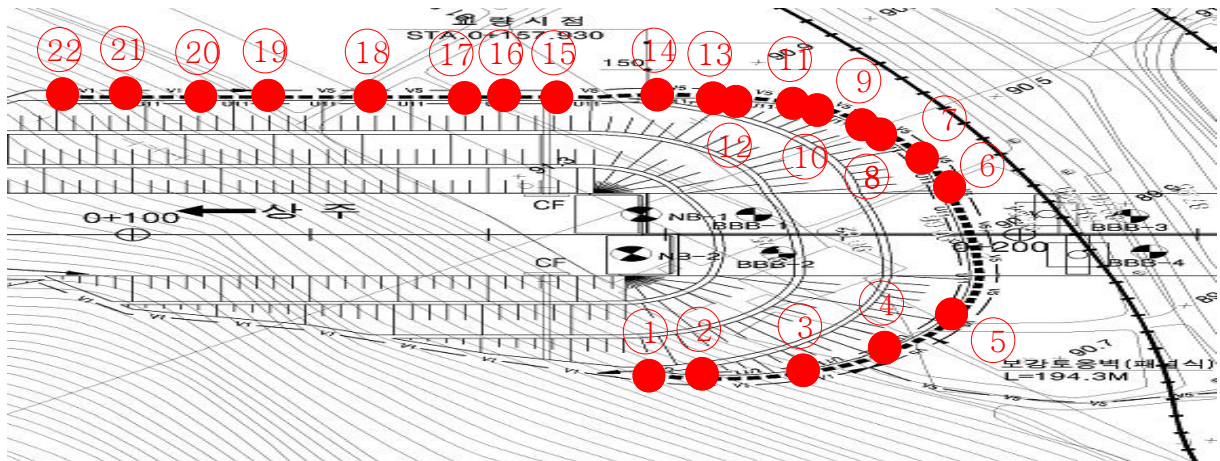

[선형측량 결과]

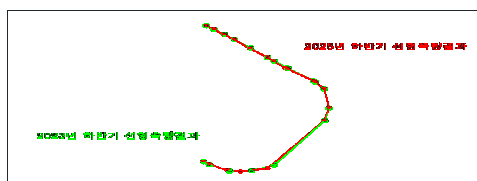

[선형측량 결과 비교]

【그림 14.4.4】 선형측량 결과 및 비교

14.5 상태평가

14.5.1 구간분할

금회 구간분할을 기준으로 20m를 1구간으로 구분하여 분할하였고, 대상 시설물의 조사결과 및 현황을 토대로 “시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침, 옹벽편(2024.12, 국토안전관리원)”의 기준에 따라 상태평가기준을 적용하였다.

【표 14.5.1】 상태평가 결과 산정

SPAN NO.	침하	계획 선형 오차	활동	세굴	파손 손상 및 균열	유실	이격	전면부 진행성 배부름	주변영향인자				결함 점수 합계	평가 단위 결함 지수	평가 단위 평가 등급
									배수 시설	사면조사					
										사면 구매	낙석 흔적	침출 수			
S1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.03	A
S2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.03	A
S3	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	3	0.08	A
S4	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	3	0.08	A
S5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0.06	A
S6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	A
S7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.03	A
S8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.03	A
S9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.06	A
S10	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0.03	A
평균	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.20	0.40	0.00	0.00	0.00	1.50	0.04	
									상태평가 결과				A		

14.5.2 상태평가 결과

상태평가 결과, 평가기준에 따른 결함지수는 0.04로서 평가결과는 “A”로 산정되었다.

14.5.3 공중이 이용하는 부위 상태평가

① 추락방지시설

미설치된 상태로 평가불가.

기준	상태기준 설명
a	○손상 및 결함 등이 없는 최상의 상태
b	○추락방지시설에 경미한 결함 및 파손이 발생하였으나, 기능에는 문제가 없으며 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰하고 보수 여부를 결정해야 하는 상태
c	○추락방지시설에 결함 및 파손으로 인하여 기능에 일부 문제가 발생하여 간단한 보수가 필요한 상태
d	○고정부 및 연결부 파손 등으로 인해 추락방지시설의 전도 및 이탈이 발생 할 수 있어 즉각적인 보수·보강이 필요한 상태
e	○추락방지시설의 전반적 기능저하로 사용자의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지해야 하는 상태

② 도로포장

최상의 상태로 “a” 등급으로 평가됨.

기준	상태기준 설명
a	○포장상태가 최상으로 차량의 주행에 문제가 없는 상태
b	○포장의 결함 및 파손이 미미하게 발생한 상태로 차량주행에 문제는 없으며 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰하고 보수 여부를 결정하여야 하는 상태
c	○포장 결함 및 파손이 차량에 직접적인 파손을 유발할 정도는 아니나 차량 운전자에게 불편감을 유발할 수 있어 간단한 보수가 필요한 상태
d	○깊이 8cm이상의 포트홀에 의해 차량에 심각한 손상이 발생할 수 있어 즉각적인 보수가 필요한 상태 ○배수불량으로 인한 주행차로 상시 물고임으로 통행차량의 안전성 저하가 우려되는 상태
e	○도로포장 결함 및 파손 정도가 심각하고 차량주행이 불가하여 차량통행 제한 및 사용금지가 필요한 상태

③ 도로부 신축이음부

미설치된 상태로 평가불가.

기준	상태기준 설명
a	○신축이음부에 손상이 없는 상태
b	○신축이음 본체의 토사 및 이물질 퇴적, 고무판 노후, 후타재의 미세균열이 발생한 상태로 기능발휘에는 지장이 없으며 결함의 진행 여부를 지속적으로 관찰하고 보수 여부를 결정하여야 하는 상태
c	○신축이음 본체의 유간사이 이물질로 기능불량, 고무판 마모, 국부적인 부식 등의 열화가 발생한 상태 또는 후타재의 균열이 50cm이하의 간격으로 발생하거나, 국부적인 박리, 박락, 파손이 발생하여 간단한 보수가 필요한 상태
d	○신축유간 밀착으로 인한 거동불량 또는 신축유간이 넓어 차량통행에 지장을 초래할 수 있어 교체가 필요한 상태 ○신축이음의 파손 상태가 심각하여 차량통행 시 충격이 발생하는 등 긴급한 보수·보강이 필요한 상태
e	○신축이음부 본체 탈락으로 차량주행 시 파손을 유발하거나, 주행 중 사고의 원인이 될 수 있는 상태

④ 환기구 등의 덮개

미설치된 상태로 평가불가.

기준	상태기준 설명
a	○ 환기구 등의 덮개가 최상의 상태
b	○ 덮개 등(지지구조 철물, 연결재, 걸침턱 등)에 결함 및 파손 등이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없고 기능성에 문제가 없는 상태 ○ 기능성에 문제가 없어 결함 및 파손에 대해 지속적 관찰이 필요한 상태
c	○ 덮개 등(지지구조 철물, 연결재, 걸침턱 등)에 결함 및 파손 등으로 기능에 일부 문제가 발생하여 보수가 필요한 상태
d	○ 덮개 등(지지구조 철물, 연결재, 걸침턱 등)에 결함 및 파손 등으로 기능이 상실되어 국부적인 교체 및 보강이 필요한 상태
e	○ 결함 및 파손 정도가 심각하거나 덮개 등이 탈락된 상태

14.5.4 기 정밀안전점검과의 비교

전회 정밀안전점검의 자료조사 결과, 기존손상인 전면부 판넬 파손, 기울음, 배부름, 상부 들뜸, 배수시설 상부 배수로 균열, 파손 등의 손상이 확인되었고, 금회 점검에서 외부충격, 공용기간 증가, 거푸집 조기탈거 등에 의한 전면부 수목, 배수로 균열, 파손 손상이 추가로 조사되어 결함지수가 '0.03' 에서 '0.04' 로 소폭 상승하였으나 안전등급은 'A등급' 으로 전회 점검과 동일한 상태로 평가되었다.

【표 14.5.2】 기 정밀안전점검과의 비교

구 분	결함지수	등급	비 교
2023년 정밀안전점검	0.03	A	
2025년 정밀안전점검	0.04	A	

14.6 종합평가 및 안전등급 지정

14.6.1 종합평가 결과

본 과업은 정밀안전점검 과업으로서 안전성평가를 실시하지 않은 관계로 상태평가 결과를 종합평가 결과로 갈음하였으며, 그 다음과 같다.

【표 14.6.1】 종합평가 결과

종합평가 결과 산정표				
시설물명	패널식 옹벽 14		표 번 호	[표 14.6.1]
평가구분	결합지수	평가결과	비 고	
상태평가	0.04	A	근거표번호	[표 14.5.1]
안전성평가	－	－	－	－
종합평가	0.04	A	최저등급 적용	
종합평가결과	옹벽의 종합평가 결과 : A			

14.6.2 안전등급 지정

종합평가 결과에 따른 본 옹벽의 안전등급은 『문제점이 없는 최상의 상태』인 “A등급” 으로 지정하였다.

【표 14.6.2】 안전등급 기준

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	· 문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	· 경미한 손상, 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수와 지속적인 관찰이 필요한 상태
C (보통)	· 보통의 손상, 결함이 발생하였으나 안전성에 지장이 없으며, 내구성, 기능성 저하방지를 위한 보수가 필요하거나 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	· 손상, 결함이 진전되고, 파괴 잠재성이 존재하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용 제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E (미흡)	· 심각한 손상, 결함 및 파괴 잠재성에 의하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

14.7 보수·보강 및 유지관리방안

14.7.1 보수·보강 방안

대상 시설물의 손상별 보수방안, 개략공사비는 다음과 같다.

【표 14.7.1】 손상별 보수·보강 방안 및 개략공사비

구분	손상내용	보수방안	손상 물량	보수 물량	단위	단가 (천원)	개략공사비 (천원)	우선 순위
전면부	판넬 파손	주의관찰	－	－	－	－	－	－
	상부 들뜸	단면보수	0.38	0.57	m ²	960	547	2순위
	판넬 기울음	주의관찰	－	－	－	－	－	－
	배부름	주의관찰	－	－	－	－	－	－
	수목	정비	1.00	1.00	EA	184	184	2순위
배수시설	배수로 파손	단면보수	0.64	0.96	m ²	165	158	2순위
	배수로 균열(0.5㎜이상)	주입보수	2.00	3.00	m	65	195	2순위
상부성토부	상태양호	－	－	－	－	－	－	－
기초부	상태양호	－	－	－	－	－	－	－
개략공사비 (천원)	구 분	1순위		2순위		3순위		
	순공사비	0		1,084		0		
	재경비 (순공사비의 50%)	0		542		0		
	합계	0		1,626		0		
개략공사비 총계(천원)		1,626						

주1) 보수물량은 손상물량에 50%를 할증하였음.

주2) 0.3mm미만 균열보수는 손상물량(m)×0.25(m)를 하여 면적(m²)으로 산출하였음.

14.7.2 유지관리방안

본 시설물에 대한 정밀안전점검 결과에 따라, 향후 유지관리 시 옹벽의 안전성, 사용성 및 내구성 차원에서 중점적으로 관찰하고 유의하여야 할 중점유지관리 항목을 설정하여 다음 표와 같이 제시하였다.

【표 14.7.2】 중점유지관리 항목

구 분	중점유지관리 사항	현황 사진
전 면 부	· 배부름 → 배부름 발생의 원인은 시공미흡으로 추정되며, 배부름은 전회 정밀안전점검과 측량값 비교 결과 현재 진행성이 없는 상태로 판단되나, 배부름에 대한 주기적인 점검을 통해 발생규모 및 현황관리를 실시하고, 일정규모 이상 발생할 경우 보수를 통한 관리 필요	
	· 판넬 기울음 → 판넬 기울음 발생의 원인은 시공미흡으로 추정되며, 판넬 기울음의 경우 주기적인 점검을 통해 발생규모 및 현황관리를 실시하고, 일정규모 이상 발생할 경우 보수를 통한 관리 필요	
	· 상부 들뜸 → 상부 들뜸 발생의 원인은 시공미흡 등으로 추정되며, 상부 들뜸의 경우 단면보수 등의 보수를 실시하고, 주기적인 점검을 통해 발생규모 및 현황관리를 실시하고, 손상의 재발생 여부를 확인하는 유지관리가 필요	
	· 수목 → 수목 발생에 대한 정비 등의 보수조치를 실시하고 주기적인 점검을 통해 발생규모 및 현황관리를 실시하는 조치가 필요	

【표 14.7.2】 중점유지관리 항목(계속)

구 분	중점유지관리 사항	현황 사진
배수 시설	- 배수로 파손 → 배수로 파손의 발생의 원인은 거푸집 조기탈거, 외부충격 등의 영향으로 추정되며, 구조적인 손상은 아니나 배수로 파손에 대한 보수를 실시하고 주기적인 점검을 통해 발생규모 및 현황관리를 실시하는 관리 필요	
	- 배수로 균열 → 배수로 균열의 발생의 원인은 건조수축 및 거푸집 조기탈거, 등의 영향으로 추정되며, 구조적인 손상은 아니나 배수로 균열에 대한 보수를 실시하고 주기적인 점검을 통해 발생규모 및 현황관리를 실시하는 관리 필요	
성토부	우수 및 동결융해에 의한 지하수 침투, 식생유실 발생여부를 주기적인 관찰을 통한 확인필요	
지반 및 기초부	우수에 의한 기초부 침식, 세굴 등의 손상 발생여부를 주기적인 관찰을 통한 확인필요	

14.8 종합결론

14.8.1 정밀안전점검 결과 요약

가. 현장조사 결과

1) 지반, 기초부

- 지반, 기초부에 대한 현장조사 결과, 점검 당시에 침하, 활동, 전도 등 구조적인 손상결함 및 세굴이 없는 양호한 상태로 신규 손상 등은 조사되지 않았으나 주기적인 점검을 통하여 지반, 기초부의 손상발생 여부 확인 등의 유지관리가 필요할 것으로 사료된다. 또한 옹벽 상부 및 전면에 전체적으로 과도한 식생이 산재하여 원활한 유지관리 및 점검을 위한 정비가 필요하다.

2) 전면부

- 전면부에서 조사된 판넬 파손, 기울음, 배부름의 경우 외부충격, 시공미흡 등 복합적인 원인에 의한 손상으로 판넬 파손은 정도는 경미하고, 기울음 및 배부름 손상은 전회 점검 대비 진전은 없는 것으로 추정되었다. 이에 주기적인 점검을 통한 손상의 진전여부를 확인하는 유지관리를 실시하여 손상의 현황관리가 필요하다.
- 조사된 수목의 경우 공용기간 증가로 인한 손상으로 점검당시 소형의 수목이 발생한 것으로 조사되었다. 이외 구조적인 손상결함 또한 발생하지 않은 것으로 확인되었으나 발생한 수목에 대하여 추후 구조물의 하중부담방지 및 안전성을 확보하기 위한 정비 등의 조치가 필요하다. 또한 옹벽 상부 및 전면에 전체적으로 과도한 식생이 산재하여 원활한 유지관리 및 점검을 위한 정비가 필요하다.
- 조사된 상부 들뜸의 경우 시공미흡 등에 의한 손상으로 구조물 사용성에 영향을 미치는 구조적인 손상은 아닌 것으로 판단되어 부재의 내구성 확보 및 진전방지를 위한 단면보수 등의 보수조치가 필요하다.

3) 주변영향인자

- 주변영향인자에서 조사된 배수시설 상부 배수로 균열, 파손의 경우 건조수축 및 거푸집 조기 탈거, 외부충격 등에 의한 손상으로 유추되며, 구조물의 사용성에 영향을 미치는 손상은 아닌 것으로 확인된다. 이에 내구성증진 등을 위한 주입보수, 단면보수 등의 보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 사료되고, 상부 성토부, 상부 도로 포장, 상부 교량에도 성토부 내의 침식, 유실 등의 손상이 없는 상태로 전반적으로 양호한 상태를 유지하고 있는 것으로 조사되었다.
- 상부 배수로 및 성토부, 전면부에 과도한 식생이 산재하여, 추후 원활한 점검 및 안전성을 확

보하기 위한 정비 등의 조치가 필요하다.

4) 옹벽 점검시설

- 패널식 옹벽 14에는 별도의 점검시설은 시공되어있지 않은 것으로 확인되었다.

5) 공중이 이용하는 부위

- 공중이 이용하는 부위중 도로포장은 본문의 지반, 기초부, 주변영향인자에 기입된 내용으로 대체하였으며, 도로부 신축이음부, 추락방지시설, 환기구 등의 덮개는 미설치된 상태이다.

6) 내구성 시험

- 강도시험결과, 설계기준강도를 상회하는 양호한 상태로 확인되었다.
- 탄산화 깊이 시험 결과, 철근부식의 우려가 없는 양호한 상태로 확인되었다..
- 측량결과, 전회 및 설계도서와 비교하여 검토한 결과, 미소한 차이가 확인되었으며, 측량시 발생할 수 있는 측량기기 오차, 측량기기 사용 종류의 차이와 측량시 발생할 수 있는 오차내로서, 침하, 전도, 활동 등이 발생하지 않은 상태로 판단된다.

나. 상태평가 결과

- 대상 옹벽은 평가기준에 따른 결함지수는 0.04, 상태평가결과는 “A”로 산정되었다.
- 종합평가 결과, 대상시설물의 안전등급은 “A등급 : 문제점이 없는 최상의 상태”으로 지정하였다.
- 금회 조사 시기에는 사용성에 문제는 없는 상태로 판단되나 주기적인 점검을 통한 손상의 증가 및 확대 등에 대해 확인, 조치를 실시하는 유지관리가 필요할 것으로 판단된다.

14.8.2 종합결론, 정밀안전진단 및 사용제한의 필요성 여부

- 지반, 기초부, 전면부, 주변영향인자(사면부, 배수시설)에서 판넬 파손, 기울음, 배부름, 수목, 배수로 균열, 파손 등의 손상이 조사되었으나, 옹벽의 사용성에는 영향을 주지 않는 것으로 판단되며, 내구성 증진을 위한 주입보수, 단면보수 등의 적절한 보수가 필요할 것으로 사료된다. 또한, 전면부에 판넬 기울음, 배부름 발생의 원인은 시공미흡으로 추정되며, 배부름의 진행성 확인을 위한 주기적인 점검 및 계측을 통한 자료 분석 후 손상의 진전 시 적절한 보수를 통한 관리 필요하고, 상부 성토부 및 전면부에 과도한 식생이 산재하여, 추후 원활한 점검 및 옹벽은 안전성을 위한 정비 등의 조치가 필요하다.
- 대상 시설물은 금회 점검 결과, 정밀안전진단 및 사용제한이 필요치 않다.

14.8.3 유지관리 시 특별한 관리가 요구되는 사항

- 배부름, 판넬 기울음, 상부 들뜸, 수목 발생의 원인은 시공미흡, 공용기간 증가로 추정되며, 배부름은 전회 정밀안전점검과 선형 측량값 비교 결과 현재 진행성이 없는 상태로 판단되나, 배부름에 대한 주기적인 점검을 통해 발생규모 및 현황관리를 실시하고, 일정규모 이상 발생할 경우 보수를 통한 관리가 필요하며, 판넬 기울음에 경우 주기적인 점검을 통해 발생규모 및 현황관리를 실시하고, 일정규모 이상 발생할 경우 보수를 통한 관리가 요구된다. 또한 상부 들뜸의 손상은 단면보수 등의 보수를 실시하고 주기적인 점검을 통한 재손상 발생여부를 확인하는 유지관리가 필요할 것으로 사료된다.
- 배수로 균열, 파손의 발생의 원인은 건조수축 및 거푸집 조기탈거, 외부충격 등의 영향으로 추정되며, 구조적인 손상은 아니나 배수로 균열, 파손에 대한 주입보수, 단면보수 등의 보수를 실시하고 주기적인 점검을 통해 손상의 재발생 여부를 확인하는 유지관리가 필요하다.

14.8.4 기타 필요한 사항

- 시설물의 안전성 유지는 점검 당시에는 양호한 상태로 존재하여도, 이후의 유지관리 상태 및 예기치 않던 외적요인에 의해 잔존해 있던 위험요소가 일시적으로 노출되어 안전성에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 점검 등의 유지관리를 통해 기능성과 안전성을 유지하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.