

시설물관리대장(수도)

시 설 물 번 호	WS2005-0000024
관 리 번 호	
시 설 물 명	장안사랑배수지
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수·보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 설계도서 목록 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

과 리 주 체	:	화성시맑은물사업소
소 유 자	:	화성시
보 관 자	:	전화번호 : 031-5189-3025

1. 기본현황

시설물번호		관리번호		시설물명		하천명		시설물분류							
						구분	세부노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분	SOC성능평가대상				
WS2005-0000024				장안사랑배수지		하천		1종시설물에 해당하지 않는 지방상수도	2종	상하수도	무				
주소 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)				관리주체		관리주체구분			소유자		소유자구분				
경기도	화성시	장안면 사랑리 3-22		화성시맑은물사업소	공공		민간		화성시	공공		민간			
					중앙부처	지자체	(국가/지방) 공기업			중앙부처	지자체	(국가/지방) 공기업			
						V									
사업계획 승인일		준공 (사용승인)일		하자담보책임 만료일		2. 상세제원		3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력		4. 보수·보강 이력		환기구 덮개 (접근 가능한 환기구)		5. 첨부자료 목록	
		1998년 01월 01일				유		유		무				전경.JPG 전경(2).JPG	
설계기간				설계자		공사기간		시공자		총공사비(백만원)					
								-		0					
내진정보	내진설계 대상 유무			내진설계 적용 유무			적용내진설계기준			내진성능평가 실시 유무			내진보강 유무		
	불명			불명						불명			불명		
영21조대상	감리기간			감리자(책임감리원)			사업주체(발주자)			공사명			공사감독·공사관리관		
아니오							-								
기타 기본현황															
작성일			작성자				최종 수정일			최종 수정자					
2005년 02월 18일			화성시맑은물사업소 (인)				2019년 12월 23일			맑은물사업소					
비고															

2. 상세제원

시설물명	취수시설	취수장	정수장	가압장	배수지	수로터널	취수댐	수관교	관로시설
장안사랑배수지	0 개	0 개	0 개	0 개	1 개	0 개	0 개	0 개	0 km

조절지 및 배 수 지				
명칭	시설용적	개수(지)	건축물연면적	부대시설
장안사랑배수지	1890 m³	2	0 m²	2지
	주소	경기도 화성시 장안면 사랑리 3-22번지	관련 정수장	

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
1	2024-07-01 ~ 2024-12-06	(주)신라이앤씨	4,114	- 배수지 1지 : 상태양호 - 배수지 2지 : 도장기포 - 유입밸브실 1지 : 재료분리, 파손, 체수, 백태 - 유입밸브실 2지 : 재료분리, 철근노출, 백태 - 유출밸브실 1지 : 재료분리, 파손, 백태, 체수, 잡철근노출 - 유출밸브실 2지 : 철근노출, 파손 - 기계설비 : 배관 부식, 차수불량 - 전기설비 : 상태양호 - 공중이용시설 : 상태양호 - 계단실 : 균열(0.3mm이상), 철근노출, 재료분리, 마감재 박리 - 관리동 : 균열(0.3mm미만) - 옹벽 : 실링재 열화 - 웬스 : 상태양호 - 배수로 : 파손	2024-12-26
	정기안전점검	이기우	양호	- 표면보수, 재도장, 단면보수, 단면보수(방청), 주의관찰	황건우

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
2	2024-04-08 ~ 2024-06-30	(주)신라이앤씨	4,620	- 배수지 1지 : 도장박리, 파손, 백태 - 배수지 2지 : 도장박리, 재료분리, 백태 - 유입밸브실 1지 : 재료분리, 파손, 체수, 백태 - 유입밸브실 2지 : 재료분리, 철근노출, 백태 - 유출밸브실 1지 : 재료분리, 파손, 백태, 체수, 잡철근노출 - 유출밸브실 2지 : 철근노출, 파손 - 기계설비 : 배관 부식, 차수불량 - 전기설비 : 상태양호 - 공중이용시설 : 상태양호 - 계단실 : 균열(0.3mm이상), 철근노출, 재료분리, 마감재 박리 - 관리동 : 균열(0.3mm미만) - 옹벽 : 실링재 열화 - 웬스 : 상태양호 - 배수로 : 파손	2024-08-05
	정기안전점검	이기우	양호	- 표면보수, 청소, 재도장, 단면보수, 단면보수(방청), 주의관찰	황건우
3	2023-07-01 ~ 2023-12-31	주식회사 금오시설안전	9,106	- 배수지 1지 : 재료분리, 파손, 도장박리, 백태 - 배수지 2지 : 도장박리, 재료분리, 백태 - 유입 밸브실 1지 : 재료분리, 체수, 파손 - 유출 밸브실 1지 : 백태, 재료분리, 철근노출, 체수, 파손 - 유입 밸브실 2지 : 재료분리, 침수, 철근노출 - 유입 밸브실 2지 : 체수 - 검수실 (계단실) : 균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상) - 기계설비 : 관부식, 차수불량 - 전기설비 : 상태양호 / 안전시설 : 상태양호 / 포장부 : 포장균열 / 펜스 : 능형망 파손 / 주변옹벽 : 균열(0.3mm미만), 실링재열화, 이격 / 배수로 : 배수로 파손 / 사면 : 상태양호	2024-02-19
	정밀안전점검	김충희	B등급	- 재도장, 단면보수, 표면보수, 단면보수(방청)	유명희

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
4	2023-06-19 ~ 2023-06-30	주식회사 금오시설안전	3,830	- 배수지 1지 : 도장박리, 파손, 백태 - 배수지 2지 : 도장박리, 재료분리, 백태 - 유입밸브실 1지 : 재료분리, 파손, 체수, 백태 - 유입밸브실 2지 : 재료분리, 철근노출, 백태 - 유출밸브실 1지 : 재료분리, 파손, 백태, 체수 - 유출밸브실 2지 : 철근노출, 파손 - 기계설비 : 관 부식, 차수불량 - 전기설비 : 상태양호 - 공중이용시설 : 상태양호 - 계단실 : 균열(0.3mm이상), 철근노출, 재료분리, 마감재 박리 - 관리동 : 균열(0.3mm미만) - 웅벽 : 실링재 열화 - 웅스 : 상태양호 - 배수로 : 파손	2023-08-02
	정기안전점검	김충희	양호	- 단면보수, 단면보수(방청), 재도장, 표면보수, 주의관찰	유명희
5	2022-04-13 ~ 2022-12-31	(주)삼림엔지니어링	2,528	-배수지는 구조적 문제가 없고 안전성을 확보하고 있으나, 내구성 및 사용성 증진을 위해 일부 보수가 필요한 상태인 양호로 평가됨.	2023-01-27
	정기안전점검	이경재	양호	-배수지는 구조적인 문제는 없는 상태이나, 내구성 및 사용성 증진을 위하여 표면처리, 단면 보수, 재도장 등을 적용하여 보수 조치가 필요함.	정재학
6	2022-04-13 ~ 2022-06-30	(주)삼림엔지니어링	2,528	· 배수지는 구조적 문제가 없고 안전성을 확보하고 있으나, 내구성 및 사용성 증진을 위해 일부 보수가 필요한 상태인 양호로 평가됨.	2022-07-11
	정기안전점검	이경재	양호	· 배수지는 구조적인 문제는 없는 상태이나, 내구성 및 사용성 증진을 위하여 표면처리, 단면보수, 재도장 등을 적용하여 보수 조치가 필요함.	정재학

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
7	2021-07-01 ~ 2021-12-15	(재)한국건설품질연구원	7,880	-장안사랑배수지는 1998년 준공 이후 현재까지 약 23년간 공용되고 있는 시설물임. -배수지 항내에서는 도장박리, 재료분리, 파손, 백태가 조사됨. -유출입밸브실에서는 재료분리, 파손, 체수, 철근노출, 백태가 조사됨. -계단실에서는 철근노출, 재료분리, 박리(마감재), 균열이 조사됨. -기계설비에서는 관부식, 차수불량량 조사됨. -기타 안전시설(점검로)에서는 볼트 체결상태, 부식 등이 없는 양호한 상태임. -장내포장에서는 포장 균열 및 침하가 조사되었고, 배수로에서는 파손이 조사됨. -펜스에서는 능형망 파손이 조사됨. -옹벽에서는 균열, 실링재 열화, 이격이 조사됨. -기타건축물에서는 균열이 조사됨. -본 시설물의 안전등급은 “보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태”인 “B(양호)등급”으로 지정하였음.	2022-03-30
	정밀안전점검	주경석	B등급	-재도장, 표면처리, 단면복구, 방청 후 단면복구, 실링재 재설치	이동훈
8	2021-05-04 ~ 2021-06-30	(재)한국건설품질연구원	2,993	-장안사랑배수지는 1998년 준공 이후 현재까지 약 23년간 공용되고 있는 시설물임. -배수지에서는 도장손상(박리), 백태, 재료분리, 파손 등이 조사됨. -유출입밸브실에서는 백태, 재료분리, 파손, 철근노출 등이 조사됨. -계단실에는 재료분리, 균열(폭 0.3mm이상), 철근노출 등이 조사됨. -기전설비에서는 관 부식, 차수불량 등이 조사됨. -본 시설물은 전반적으로 양호한 상태로 “보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태”인 “양호”로 평가하였음.	2021-10-25
	정기안전점검	주경석	양호	-표면보수 후 재도장, 단면보수 후 재도장, 방청 후 단면보수, 녹 제거 후 재도장 등	이동훈
9	2020-07-01 ~ 2020-12-09	(재)한국건설품질연구원	2,888	-장안사랑배수지는 1998년 준공 이후 현재까지 약 22년간 공용되고 있는 시설물임. -배수지(항내)에서는 도장손상(들뜸, 박리), 백태, 재료분리, 파손이 조사됨. -유출입밸브실에서는 백태, 재료분리, 박리, 철근노출 등이 확인됨. -검수실에는 재료분리, 균열(폭 0.3mm이상), 마감재 탈락 및 들뜸 등이 확인됨. -기전설비에서는 관 부식, 밸브 누수가 조사됨. -본 시설물은 전반적으로 양호한 상태로 “보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인”인 “양호”로 평가하였음.	2021-01-20

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기관명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
	정기안전점검	윤석기	양호	-표면보수 후 재도장, 재도장, 단면보수, 방청 후 단면보수, 녹제거 후 재도장 등	이동훈
10	2020-03-25 ~ 2020-06-30	(재)한국건설품질연구 원	2,887	-장안사랑배수지는 1998년 준공 이후 현재까지 약 22년간 공용되고 있는 시설물임. -배수지(항내)에서는 도장손상(들뜸, 박리), 백태, 재료분리, 파손이 조사됨. -유출입밸브실에서는 백태, 재료분리, 박락, 철근노출 등이 확인됨. -검수실에는 재료분리, 균열(폭 0.3mm이상), 마감재 탈락 및 들뜸 등이 확인됨. -기전설비에서는 관 부식, 밸브 누수가 조사됨. -본 시설물은 전반적으로 양호한 상태로 “보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘 에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인” 인 “양호” 로 평 가하였음.	2020-07-29
	정기안전점검	윤석기	양호	-표면보수 후 재도장, 재도장, 단면보수, 방청 후 단면보수, 녹제거 후 재도장 등	이동훈
11	2019-07-01 ~ 2019-12-20	(주)한국구조물안전연 구원	2,984	전회(2019년 상반기 점검)와 비교한 결과 전반적으로 비슷한 양상으로 신규 손상은 조사되 지 않았고 파손, 재료분리, 방수도막박리, 관부식 등의 일반적인 손상이 지속되고 있으며, 구조물의 안전성에 영향을 미칠만한 손상은 발생되지 않았다. 구조물의 내구성 및 수질 관리를 위하여 표면보수, 단면복구, 방수 방식보수, 방청 후 재도 장이 필요할 것으로 사료되며, 향후 지속적인 점검을 통하여 손상확대 여부에 대한 확인이 필요하다. 장안배수지 평가결과, 주요 부재별 등급은 a~b등급으로 평가되었으며, 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필 요한 상태인 “양호” 로 평가되었다.	2020-01-13
	정기안전점검	이규엽	양호	보수 : 단면복구, 방수 방식보수 등	김영문

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기관명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
12	2019-05-30 ~ 2019-06-30	(주)한국구조물안전연구원	2,984	- 배수지는 전체적으로 안전한 상태를 유지하고 있으며, 외관조사 및 시험결과, 파손, 재료 분리, 방수도막박리, 관부식 등의 손상이 조사되었으며, 유출입 밸브실은 재료분리, 파손, 박락 및 철근노출, 백태, 균열부백태, 관부식 등의 손상이 조사됨. - 배수지 내 배관에서 부식이 조사되었으며, 보수가 필요할 것으로 사료됨. - 조사된 결함은 구조물의 내구성 증진 및 수질관리를 위하여 지속적인 점검을 통하여 유지 관리 하는 것이 바람직할 것으로 판단됨. - 점검로는 양호한 상태로 지속적인 유지관리를 하는 것이 바람직할 것으로 판단됨. - 장안배수지의 평가결과, 주요 부재별 등급은 a~b등급으로 평가되었으며, 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인 “양호”로 평가됨.	2019-07-29
	정기안전점검	이규엽	양호		김영문
13	2018-10-22 ~ 2018-12-18	영동이앤지(주)	6,934	1) 토목구조물 - 파손, 재료분리, 도장박리, 균열백태, 파손, 철근노출 등 2) 부속시설 - 마감재탈락, 재료분리, 박리 등	2019-01-03
	정밀안전점검	이장혁	A등급	· 단면보수, 도장보수, 표면처리 등	이정인
14	2018-04-09 ~ 2018-06-20	한국시설건설단 주식회사	2,848	1) 토목구조물 - 배수지 내부 파손, 재료분리, 도장박리, 들뜸, 녹발생 등 - 밸브실 백태, 관부식, 재료분리, 파손, 박락 및 철근노출 2) 부속시설 - 마감재 파손, 탈락, 재료분리, 박리, 이격	2018-07-05
	정기안전점검	안찬오	양호	· 표면처리, 단면보수, 단면보수+방청, 녹 제거 후 강재 재도장, 재도장 등	이남성
15	2017-11-03 ~ 2017-12-22	(재)한국재난연구원	2,835	1. 본 대상 시설물에 대한 외관조사결과, 1지의 경우 상부슬래브에 재료분리, 파손, 도장박리, 벽체 및 하부슬래브 도장들뜸, 관부식 등의 결함과 2지의 경우 상부슬래브 재료분리, 벽체 도장박리(전체적), 관부식, 기둥 및 하부슬래브에 도장박리 등이 조사되었다. 또한 유출·입 밸브실에서 재료분리, 파손, 관부식, 철근노출 및 콘크리트 박락과 건축물 바닥 이격, 마감재 탈락 등이 조사되었다. 2. 상기 언급된 손상 대부분은 현재 구조적안전성에 미치는 영향은 거의 없을 것으로 판단되	2017-12-28
	정기안전점검	박길순	양호	표면처리, 주입보수, 단면복구, 단면복구(방청), 재도장	김재율

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
				며 시설물의 사용성 및 내구성의 확보를 위해 적절한 보수조치 및 지속적인 주의관찰이 권고 된다.	
	정기안전점검	박길순	양호	표면처리, 주입보수, 단면복구, 단면복구(방청), 재도장	김재율
16	2016-12-22 ~ 2016-12-22	자체수행	0	특이사항 없음.	2017-01-23
	정기안전점검	이상헌	양호	특이사항 없음.	이상헌
17	2016-11-28 ~ 2017-01-11	주식회사 미래안전기술 단	4,287	배수지 방수도 장들뜸, 관부식, 콘크리트 파손, 재료분리, 방수 도장박리, 건축물 0.3mm이상 균열, 이격, 재료분리, 마감재탈락, 뱀보실 백태, 콘크리트 파손, 관부식, 배관접합부누수, 철근노출, 재료분리 등의 손상이 조사됨	2017-01-17
	정밀안전점검	강상규	B등급	표면보수, 단면보수, 강재 재도장, 방수 재도장, 주입보수, 배관교체 등	강상규
18	2016-02-03 ~ 2016-02-03	자체수행	0	특이사항없음	2016-02-15
	정기안전점검	최호범, 진소라	양호	특이사항없음	서민석
19	2015-11-20 ~ 2015-11-20	자체수행	0	특이사항 없음	2016-06-12
	정기안전점검	한광규, 진소라	양호	특이사항 없음	이상헌

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
20	2015-05-14 ~ 2015-05-14	자체수행	0	특이사항없음	2015-09-23
	정기안전점검	한광규, 채재환	양호	무	서민석
21	2014-12-16 ~ 2014-12-16	자체수행	0	특이사항없음	2015-01-23
	정기안전점검	최성수, 홍명표	양호	무	서민석
22	2014-05-13 ~ 2014-05-13	자체수행	0	특이사항 없음	2014-06-30
	정기안전점검	김석규, 오신영	양호	무	오신영
23	2013-11-29 ~ 2013-12-28	(주)신우기술	1,826	배수지-재료분리 및 균열부백태, 도장박리, 철근노출 등/유출입밸브살-체수	2017-03-21
	정밀안전점검	최호천	A등급	단면복구 및 균열보수, 철근방청, 표면처리, 재도장 등	장병일
24	2013-07-01 ~ 2013-07-01	자체수행	0	특이사항 없음	2014-02-10
	정기안전점검	오신영	보통	무	오신영

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
25	2013-06-24 ~ 2013-06-28	자체수행	0	특이사항 없음	2013-08-22
	정기안전점검	임재양, 김민국	보통	무	김민국
26	2012-12-24 ~ 2012-12-28	자체수행	0	특이사항 없음	2013-01-03
	정기안전점검	임재양, 김민국	보통	무	김민국
27	2012-06-04 ~ 2012-06-08	자체수행	0	특이사항 없음	2012-06-11
	정기안전점검	김민국	양호	무	김민국
28	2012-01-16 ~ 2012-01-20	자체수행	0	특이사항 없음	2012-01-18
	정기안전점검	김민국	양호	무	김민국
29	2011-03-02 ~ 2011-06-03	중앙크리텍(주)	4,175	균열/백태, 재료분리, 콘크리트박락, 도장박리/관부식 등	2011-07-04
	정밀안전점검	전영서	B등급	표면처리, 주입보수, 단면복구, 방수재도장, 방청/재도장 등	최유성

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
30	2010-08-16 ~ 2010-08-20	자체수행	0	특이사항없음	2010-10-04
	정기안전점검	윤승건	양호	-	윤승건
31	2010-03-15 ~ 2010-03-19	자체수행	0	특이사항없음	2010-03-23
	정기안전점검	홍성은	양호	-	홍성은
32	2009-09-11 ~ 2009-09-21		3,000	노면침하	2009-10-08
	정기안전점검	전부연	양호	노면 보수	오제홍
33	2009-03-27 ~ 2009-04-03		20,000	양호	2009-06-03
	정기안전점검	전부연	양호	양호	전부연
34	2008-11-26 ~ 2008-12-19	(주)케이아이티	1,235	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위한 일부의 보수가 필요한 상태	2009-01-05
	정밀안전점검	강주영	B등급	콘크리트 단면복구, 철근노출방청, 백태보수, 균열주입, 표면처리공법 등	배준일

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
35	2008-04-19 ~ 2008-04-29		15,000	구조물 점검	2008-12-23
	정기안전점검	전부연	양호	보호망 설치	전부연
36	2007-11-28 ~ 2007-12-05		10,000	배관 연결부위 이완	2007-12-31
	정기안전점검	전부연	양호	연결부위 누수 보수	전부연
37	2007-06-12 ~ 2007-06-15		0	시설물 점검 양호	2007-12-31
	정기안전점검	전부연	양호	무	전부연
38	2006-12-01 ~ 2006-12-28	(주)케이아이티	917	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태	2007-02-07
	정밀안전점검	김종문	B등급	콘크리트단면복구, 철근노출방청, 백대보수, 균열주입, 표면처리공법 등	배준일
39	2006-06-01 ~ 2006-06-30		0	이상없음	2006-11-09
	정기안전점검	김강석	양호	무	김강석

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
40	2006-06-01 ~ 2006-06-30		0	이상없음	2006-11-09
	정기안전점검	김강석	양호	무	김강석
41	2005-11-22 ~ 2005-12-16	엔이티엔지니어링(주)	694	전반적으로 건전한 보통의 상태	2005-12-23
	정기안전점검	박희준	보통	주의관찰, 정기점검	이흥관
42	2005-04-13 ~ 2005-05-20	한국시설기술(주)	800	전반적인 밸브실 물고임 등이 발생된 상태로써 상시 건조상태 유지 등의 조치가 요구된다.	2005-08-16
	정기안전점검	강 주 영	보통	콘크리트 단면복구, 철근노출방청, 백태보수, 균열주입, 표면처리공법	배 준 일
43	2004-09-01 ~ 2004-12-09	한국시설기술(주)	1,439	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태	2005-02-18
	정밀안전점검	강주영	B등급	콘크리트단면복구, 철근노출방청, 백태보수, 균열주입, 표면처리공법 등	배 준 일

6. 보수·보강이력

번 호	공사기간	부위	공사내역	설계자	시공자	공사감독	승인일
	공사구분			공사비(천원)	책임기술자		작성자(인)
조회된 데이터가 없습니다.							
전경사진				정 · 측면, 기타사진			
							