

시설물관리대장(수도)

시 설 물 번 호	WS2005-0000028
관 리 번 호	
시 설 물 명	향남발안배수지(구)
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수·보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 설계도서 목록 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체	:	화성시맑은물사업소			
소유자	:	화성시	전화번호	:	031-5189-3025
보관자	:				

1. 기본현황

시설물번호		관리번호		시설물명		하천명		시설물분류							
						구분	세부노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분	SOC성능평가대상				
WS2005-0000028				향남발안배수지(구)		하천		1종시설물에 해당하지 않는 지방상수도	2종	상하수도	무				
주소 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)				관리주체		관리주체구분			소유자		소유자구분				
경기도	화성시	향남읍 발안남로15번길 14-21		화성시맑은물사업소	공공		민간		화성시	공공		민간			
					중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업			중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업			
						V									
사업계획 승인일		준공 (사용승인)일		하자담보책임 만료일		2. 상세제원		3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력		4. 보수·보강 이력		환기구 덮개 (접근 가능한 환기구)		5. 첨부자료 목록	
		1984년 01월 01일				유		유		무				정문.JPG (구)배수지 전경.JPG	
설계기간				설계자		공사기간			시공자			총공사비(백만원)			
									-			0			
내진정보	내진설계 대상 유무			내진설계 적용 유무			적용내진설계기준			내진성능평가 실시 유무			내진보강 유무		
	불명			불명						불명			불명		
영21조대상	감리기간			감리자(책임감리원)			사업주체(발주자)			공사명			공사감독·공사관리관		
아니오							-								
기타 기본현황															
작성일				작성자				최종 수정일				최종 수정자			
2005년 02월 18일				화성시맑은물사업소 (인)				2021년 01월 08일				맑은물사업소			
비고															

2. 상세제원

시설물명	취수시설	취수장	정수장	가압장	배수지	수로터널	취수댐	수관교	관로시설
향남발안배수지(구)	0 개	0 개	0 개	0 개	1 개	0 개	0 개	0 개	0 km

조절지 및 배 수 지				
명칭	시설용적	개수(지)	건축물연면적	부대시설
향남발안배수지(구)	880 m³	2	0 m²	
	주소	경기도 화성시 향남읍 발안리 51-5	관련정수장	

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
1	2024-07-01 ~ 2024-12-06	(주)신라이앤씨	4,269	- 배수지 1지 : 백태, 철근노출, 도장박리, 도장기포 - 배수지 2지 : 박락, 백태, 잡철물, 도장박리, 도장기포, 녹 - 유입 밸브실 : 채수 - 유출 밸브실 : 철근노출 - 드레인실 : 도장박리 - 기계설비 : 배관 부식, 차수불량 - 전기설비 : 상태양호 - 공중이용시설 : 상태양호 - 포장부 : 포장부 균열, 포장부 파손 - 배수지 주변 : 입구부 파손, 계단파손 - 배수로 : 이격, 파손 - 웬스 : 상태양호 - 사면 : 침식 - 전기실 : 균열	2024-12-26
	정기안전점검	이기우	양호	- 재도장, 단면보수(방청), 주의관찰	황건우

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기관명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
2	2024-04-08 ~ 2024-06-30	(주)신라이앤씨	4,795	- 배수지 1지 : 백태, 철근노출, 도장박리, 도장기포 - 배수지 2지 : 박락, 백태, 잡철물, 도장박리, 도장기포, 녹 - 유입 밸브실 : 체수 - 유출 밸브실 : 철근노출 - 드레인실 : 도장박리 - 기계설비 : 배관 부식, 차수불량 - 전기설비 : 상태양호 - 공중이용시설 : 상태양호 - 포장부 : 포장부 균열, 포장부 파손 - 배수지 주변 : 입구부 파손, 계단파손 - 배수로 : 이격, 파손 - 웬스 : 상태양호 - 사면 : 침식 - 전기실 : 균열	2024-08-05
	정기안전점검	이기우	양호	- 표면보수, 재도장, 단면보수(방청), 주의관찰	황건우
3	2023-07-01 ~ 2023-12-31	주식회사 금오시설안전	9,540	- 배수지 1지 : 백태, 철근노출, 도장박리, 도장기포 - 배수지 2지 : 박락, 백태, 잡철물, 도장박리, 도장기포 - 유입 밸브실 : 체수 - 유출 밸브실 : 철근노출 / 드레인실 : 도장박리 / 전기실 : 상태양호 / 배수지 상부구조물 : 균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 균열(1.0mm이상), 파손, 파손(모르타르) - 기전설비 : 관부식, 차수불량 - 안전시설 : 배수지 1지 사다리 부식 / 장내포장 : 포장균열, 포장파손, 계단파손 - 배수로 : 배수로 이격, 배수로 파손 / 주변사면 : 사면침식 / 펜스 : 지주변형	2024-02-19
	정밀안전점검	김충희	B등급	- 표면보수, 단면보수(방청), 재도장, 주의관찰, 단면보수, 되메우기 후 단면보수	유명희
4	2023-06-19 ~ 2023-06-30	주식회사 금오시설안전	3,975	- 배수지 1지 : 백태, 철근노출, 도장박리, 도장기포 - 배수지 2지 : 박락, 백태, 잡철물, 도장박리, 도장기포 - 유입 밸브실 : 체수 - 유출 밸브실 : 철근노출 - 드레인실 : 도장박리 - 기계설비 : 관 부식, 차수불량 - 전기설비 : 상태양호	2023-08-02
	정기안전점검	김충희	양호	- 단면보수(방청), 재도장, 주의관찰	유명희

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기관명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
				- 공중이용시설 : 상태양호 - 포장부 : 포장부 균열, 포장부 파손 - 배수지 주변 : 입구부 파손, 계단파손 - 배수로 : 이격, 파손 - 웬스 : 상태양호 - 사면 : 침식 - 전기실 : 균열	
	정기안전점검	김충희	양호	- 단면보수(방청), 재도장, 주의관찰	유명희
5	2022-04-13 ~ 2022-12-31	(주)삼림엔지니어링	2,772	-배수지 향내에서는 도장기포, 도장박리, 백태, 철근노출, 박락, 백태, 잡철물이 조사됨. -배수지 상부 구조물(무근콘크리트)에서는 폭 0.3mm미만 및 이상 균열, 파손, 파손(모르타르)가 조사됨. -유출입밸브실에서는 체수, 철근노출, 도장박리가 조사됨. -기계설비에서는 관부식, 차수불량이 조사됨.	2023-01-27
	정기안전점검	이경재	양호	-배수지는 구조적인 문제는 없는 상태이나, 내구성 및 사용성 증진을 위하여 표면처리, 방청 후 단면복구 등을 적용하여 보수 조치가 필요함.	정재학
6	2022-04-13 ~ 2022-06-30	(주)삼림엔지니어링	2,772	· 배수지 향내에서는 도장기포, 도장박리, 백태, 철근노출, 박락, 백태, 잡철물이 조사됨. · 배수지 상부 구조물(무근콘크리트)에서는 폭 0.3mm미만 및 이상 균열, 파손, 파손(모르타르)가 조사됨. · 유출입밸브실에서는 체수, 철근노출, 도장박리가 조사됨. · 기계설비에서는 관부식, 차수불량이 조사됨.	2022-07-11
	정기안전점검	이경재	양호	· 배수지는 구조적인 문제는 없는 상태이나, 내구성 및 사용성 증진을 위하여 표면처리, 방청 후 단면복구 등을 적용하여 보수 조치가 필요함.	정재학
7	2021-07-01 ~ 2021-12-15	(재)한국건설품질연구원	8,631	-향남발안배수지(구)는 1984년 준공 이후 현재까지 약 37년간 공용되고 있는 시설물임. -배수지 향내에서는 도장기포, 도장박리, 백태, 철근노출, 박락, 백태, 잡철물이 조사됨. -배수지 상부 구조물(무근콘크리트)에서는 폭 0.3mm미만 및 이상 균열, 파손, 파손(모르타르)가 조사됨. -유출입밸브실에서는 체수, 철근노출, 도장박리가 조사됨. -기계설비에서는 관부식, 차수불량이 조사됨. -기타 안전시설(점검로)에서는 향내 진입사다리 부식이 조사됨. -기타 부대시설에서는 장래포장 균열 및 파손, 배수로 이격 및 파손, 사면 침식, 계단파손,	2022-03-30
	정밀안전점검	주경석	B등급	-방청 후 단면복구, 재도장, 단면복구, 표면처리, 토사되메우기, 배수로 재설치 등	이동훈

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기관명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
				펜스 지주변형, 기타건축물(관리동)에서는 균열, 타일파손이 조사됨. -본 시설물의 안전등급은 “보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태” 인 “B(양호)등급” 으로 지정하였음.	
	정밀안전점검	주경석	B등급	-방청 후 단면복구, 재도장, 단면복구, 표면처리, 토사되메우기, 배수로 재설치 등	이동훈
8	2021-05-04 ~ 2021-06-30	(재)한국건설품질연구원	3,282	-향남발안배수지(구)는 1984년 준공 이후 현재까지 약 37년간 공용되고 있는 시설물임. -배수지에서는 백태, 도장손상(박리, 기포), 박락, 녹, 철근노출(마강불량) 등이 조사됨. -유출입밸브실 및 드레인실에서는 철근노출, 도장손상이 조사됨. -기전설비에서는 관 부식, 차수불량이 조사됨. -본 시설물은 전반적으로 양호한 상태로 “보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태” 인 “양호” 로 평가하였음.	2021-10-25
	정기안전점검	주경석	양호	-방청 후 재도장, 표면보수 후 재도장, 녹 제거 후 재도장 등	이동훈
9	2020-07-01 ~ 2020-12-09	(재)한국건설품질연구원	3,163	-향남발안배수지(구)는 1984년 준공 이후 현재까지 약 36년간 공용되고 있는 시설물임. -배수지(항내)에서는 균열(폭 0.3mm미만 및 이상), 백태, 도장손상(박리, 기포), 박락, 철근노출 등이 조사됨. -유출입밸브실 및 드레인실에서는 철근노출, 도장손상(박리)이 확인됨. -기전설비에서는 관 부식, 차수불량이 조사됨. -본 시설물은 전반적으로 양호한 상태로 “보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인” 인 “양호” 로 평가하였음.	2021-01-20
	정기안전점검	윤석기	양호	-방청처리, 재도장, 단면보수 및 방청처리 등	이동훈
10	2020-03-25 ~ 2020-06-30	(재)한국건설품질연구원	3,162	-향남발안배수지(구)는 1984년 준공 이후 현재까지 약 36년간 공용되고 있는 시설물임. -배수지(항내)에서는 균열(폭 0.3mm미만 및 이상), 백태, 도장손상(박리, 기포), 박락, 철근노출 등이 조사됨. -유출입밸브실 및 드레인실에서는 철근노출, 도장손상(박리)이 확인됨. -기전설비에서는 관 부식, 차수불량이 조사됨. -본 시설물은 전반적으로 양호한 상태로 “보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘	2020-07-29
	정기안전점검	윤석기	양호	-방청처리, 재도장, 단면보수 및 방청처리 등	이동훈

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기관명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
				에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인”인 “양호”로 평가하였음.	
	정기안전점검	윤석기	양호	-방청처리, 재도장, 단면보수 및 방청처리 등	이동훈
11	2019-07-01 ~ 2019-12-20	(주)한국구조물안전연구원	3,126	전회(2019년 상반기 점검)와 비교한 결과 신규 손상은 조사되지 않았고 배수지 및 밸브실에서 철근노출, 마감불량 및 철근노출, 관부식, 사다리 부식, 방수도막박리, 콘크리트 박락, 백태 등의 일반적인 손상이 지속되고 있으며 구조물의 안전성에 영향을 미칠만한 손상은 발생되지 않았다. 구조물의 내구성 및 수질관리를 위하여 단면복구, 방청 후 재도장, 철근방청 후 단면복구, 표면보수, 방수 방식보수 등의 보수가 필요할 것으로 사료되며, 향후 지속적인 점검을 통하여 손상확대 여부에 대한 확인이 필요하다. 발안1배수지의 평가결과, 주요 부재별 등급은 a-b등급으로 평가되었으며, 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인 “양호”로 평가 되었다.	2020-01-13
	정기안전점검	이규엽	양호	보수 : 단면복구, 방청 후 재도장, 철근방청 후 단면복구, 표면보수, 방수 방식보수 등	김영문
12	2019-05-30 ~ 2019-06-30	(주)한국구조물안전연구원	3,130	- 배수지는 전체적으로 안전한 상태를 유지하고 있으며, 외관조사 및 시험결과, 철근노출, 마감불량 및 철근노출, 관부식, 사다리 부식, 방수도막박리, 콘크리트 박락, 백태 등의 손상이 조사되었으며, 제수밸브실은 철근노출, 관부식 등의 손상이 조사됨. - 배수지 내 배관에서 부식이 조사되었으며, 보수가 필요할 것으로 사료됨. - 조사된 결함은 구조물의 내구성 증진 및 수질관리를 위하여 지속적인 점검을 통하여 유지 관리 하는 것이 바람직할 것으로 판단됨. - 사다리 부식이 조사되었으며, 내구성 및 수질관리를 위해 재도장의 보수가 필요할 것으로 사료됨. - 발안1배수지의 평가결과, 주요 부재별 등급은 a~b등급으로 평가되었으며, 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인 “양호”로 평가됨.	2019-07-29
	정기안전점검	이규엽	양호		김영문

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기관명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
13	2018-10-22 ~ 2018-12-18	영동이앤지(주)	7,264	1) 토목구조물 - 마감불량 및 철근노출, 도장박리, 콘크리트박락, 관부식	2019-01-03
	정밀안전점검	이장혁	A등급	· 단면보수(방청), 단면보수, 도장보수, 재도장	이정인
14	2018-04-09 ~ 2018-06-20	한국시설건설단 주식회사	2,983	1) 토목구조물 - 배수지 내부 마감불량 및 철근노출, 관부식, 균열, 박락, 도장박리 등 - 제수변실 철근노출, 관부식 2) 부속시설 - 배수로 파손, 계단 파손	2018-07-05
	정기안전점검	안찬오	양호	· 녹 제거 후 강재 재도장, 단면보수+방청, 단면보수, 주입보수 등	이남성
15	2017-11-03 ~ 2017-12-22	(재)한국재난연구원	2,967	1. 본 대상 시설물에 대한 외관조사결과, 1지의 경우 상부슬래브 마감불량 및 철근노출, 벽체, 하부슬래브 관부식 및 도장박리, 사다리부식 등의 결함과 2지의 경우 상부슬래브 철근노출 벽체 및 하부슬래브 관부식, 도장박리 등이 조사되었다. 또한 제수변실 벽체 및 상부슬래브에서 철근노출, 관부식이 조사되었다. 2. 상기 언급된 손상 대부분은 현재 구조적안전성에 미치는 영향은 거의 없을 것으로 판단되며 시설물의 사용성 및 내구성의 확보를 위해 적절한 보수조치 및 지속적인 주의관찰이 권고된다.	2017-12-28
	정기안전점검	박길순	양호	단면복구(방청), 재도장	김재율

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
16	2017-04-20 ~ 2017-06-30	솔루션이엔씨 주식회사	3,264	본 과업대상 시설물인 발안1배수지에 대한 정기안전점검결과, 1호지의 경우 천장슬래브에 마감불량 및 철근노출, 바닥에 관부식, 벽체에 관부식 및 사다리 부식, 도장박리 손상이 조사되었으며, 2호지의 경우 천장슬래브에 철근노출, 바닥에 관부식, 도장박리 벽체에 관부식 손상이 조사되었다. 상기 언급한 결함 및 손상부는 공용기간 증가에 따른 자연적 노후화로 인하여 발생한 결함이나 각 구조물의 내구성 및 안전성에 미치는 영향은 미비할 것으로 판단 된다. 다만 현재의 양호한 상태를 장기간 유지하기 위해서는 방청 및 단면복구, 방수도장, 녹 제거 후 방청페인트칠의 보수처리가 권고된다.	2017-07-05
	정기안전점검	조윤기	양호	- 방청 및 단면복구, 녹 제거 후 방청페인트칠, 방수도장	홍영삼
17	2016-12-22 ~ 2016-12-22	자체수행	0	특이사항 없음.	2017-01-23
	정기안전점검	이상헌	양호	특이사항 없음.	이상헌
18	2016-02-02 ~ 2016-02-02	자체수행	0	특이사항없음	2016-02-15
	정기안전점검	최호범,진소라	양호	특이사항없음	서민석
19	2015-11-19 ~ 2015-11-19	자체수행	0	특이사항 없음	2016-06-12
	정기안전점검	한광규, 진소라	양호	특이사항 없음	이상헌
20	2015-09-01 ~ 2016-01-03	애지건설주식회사	5,023	과업대상 시설물인 발안배수지는 1984년에 준공되어 약31년간 사용중인 상수도 시설물로 시설용량은 일 880㎥/일, 총 2지로 구성되어 있다. 상태평가 결과 “문제점이 없는 최상의 상태” 인 A(우수)등급으로 평가되었으며, 시설물의 안전성에 영향을 주는 구조적 손상은 조사되지 않았으며, 1,2지 배수지 상부슬래브에 마감불량 및 철근노출의 손상은 단기적인 보수보다는 향후 점검 결과에 따라 효과적인 유지관리를 실시한다면 시설물의 공용에는 지장이 없을 것으로 판단된다.	2016-05-13

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
	정밀안전점검	박헌근	A등급	단면보수, 단면보수(방청)	김경자
21	2015-05-13 ~ 2015-05-13	자체수행	0	방수도장, 표면부식	2015-09-23
	정기안전점검	한광규, 채재환	보통	방수도장, 표면부식 보강	서민석
22	2014-12-16 ~ 2014-12-16	자체수행	0	특이사항없음	2015-01-23
	정기안전점검	최성수, 홍명표	양호	무	서민석
23	2014-05-13 ~ 2014-05-13	자체수행	0	특이사항 없음	2014-06-30
	정기안전점검	김석규, 오신영	양호	무	오신영
24	2013-11-29 ~ 2013-12-28	(주)신우기술	1,554	배수지-개구부 파손 및 철근노출, 도장박리, 백태, 균열 등/유출입밸브실-철근노출 및 파손	2017-03-21
	정밀안전점검	최호천	B등급	단면복구 및 철근방청, 재도장, 표면처리 등	장병일

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
25	2013-07-01 ~ 2013-07-01	자체수행	0	특이사항 없음	2014-02-10
	정기안전점검	오신영	보통	무	오신영
26	2013-06-17 ~ 2013-06-21	자체수행	0	특이사항 없음	2013-08-22
	정기안전점검	임재양, 김민국	보통	무	김민국
27	2012-12-24 ~ 2012-12-28	자체수행	0	특이사항 없음	2013-01-03
	정기안전점검	임재양, 김민국	보통	무	김민국
28	2012-06-04 ~ 2012-06-08	자체수행	0	내부 도색 불량	2012-06-11
	정기안전점검	김민국	보통	2012년 배수지 내부 도장공사 계획	김민국
29	2012-01-16 ~ 2012-01-20	자체수행	0	특이사항 없음	2012-01-18
	정기안전점검	김민국	보통	무	김민국

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
30	2011-03-02 ~ 2011-06-03	중앙크리텍(주)	4,174	균열, 백태, 관 부식 등	2011-07-04
	정밀안전점검	전영서	B등급	표면처리공법, 주입보수공법, 방청 및 재도장 등	최유성
31	2010-08-16 ~ 2010-08-20	자체수행	0	특이사항없음	2010-10-04
	정기안전점검	윤승건	양호	-	윤승건
32	2010-03-15 ~ 2010-03-19	자체수행	0	특이사항없음	2010-03-23
	정기안전점검	홍성은	양호	-	홍성은
33	2009-09-11 ~ 2009-09-21		16,000	배수로 파손	2009-10-08
	정기안전점검	전부연	양호	배수로 정비	오제홍
34	2009-03-27 ~ 2009-04-03		20,000	양호	2009-06-03
	정기안전점검	전부연	양호	퇴수로 정비	전부연

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기관명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
35	2008-11-26 ~ 2008-12-19	(주)케이아이티	617	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위한 일부의 보수가 필요한 상태	2009-01-05
	정밀안전점검	강주영	B등급	콘크리트 단면복구, 철근노출방청, 백태보수, 균열주입, 표면처리공법 등	배준일
36	2008-04-19 ~ 2008-04-29		3,000	구조물 점검	2008-12-23
	정기안전점검	전부연	양호	구조물 보호망 설치	전부연
37	2007-11-28 ~ 2007-12-05		300	이상없음	2007-12-31
	정기안전점검	전부연	양호	시설물 도색	전부연
38	2007-06-12 ~ 2007-06-15		0	기계설비 점검 양호	2007-12-31
	정기안전점검	전부연	양호	무	전부연
39	2006-12-01 ~ 2006-12-28	(주)케이아이티	917	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태	2007-02-07
	정밀안전점검	김종문	B등급	콘크리트단면복구, 철근노출방청, 백태보수, 균열주입, 표면처리공법 등	배준일

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
40	2006-07-01 ~ 2006-12-31	자체수행	0	이상없음	2007-01-31
	정기안전점검	김강석	양호	이상없음	김강석
41	2006-06-01 ~ 2006-06-01		0	이상없음	2006-11-09
	정기안전점검	김강석	양호	무	김강석
42	2005-11-22 ~ 2005-12-16	엔이티엔지니어링(주)	694	전반적으로 건전한 보통의 상태	2005-12-23
	정기안전점검	박희준	보통	주의관찰, 정기점검	이흥관
43	2005-04-13 ~ 2005-05-20	한국시설기술(주)	800	유출밸브실 밸브 누수가 발생되고 있는 상태로서 적절한 보수조치가 요구된다.	2005-08-16
	정기안전점검	강 주 영	보통	콘크리트 단면복구, 철근노출방청, 백태보수, 균열주입, 표면처리공법	배 준 일
44	2004-09-01 ~ 2004-12-09	한국시설기술(주)	1,439	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태	2005-02-18
	정밀안전점검	강주영	B등급	콘크리트단면복구, 철근노출방청, 백태보수, 균열주입, 표면처리공법 등	배 준 일

6. 보수·보강이력

번 호	공사기간	부위	공사내역	설계자	시공자	공사감독	승인일
	공사구분			공사비(천원)	책임기술자		작성자(인)
조회된 데이터가 없습니다.							
전경사진				정 · 측면, 기타사진			
							