

시설물관리대장(수도)

시 설 물 번 호	WS2005-0000023
관 리 번 호	
시 설 물 명	팔탄구장배수지
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수·보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 설계도서 목록 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

과 리 주 체	:	화성시맑은물사업소
소 유 자	:	화성시
보 관 자	:	전화번호 : 031-5189-3025

1. 기본현황

시설물번호		관리번호		시설물명		하천명		시설물분류							
						구분	세부노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분	SOC성능평가대상				
WS2005-0000023				팔탄구장배수지		하천		1종시설물에 해당하지 않는 지방상수도	2종	상하수도	무				
주소 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)				관리주체		관리주체구분			소유자		소유자구분				
경기도	화성시	팔탄면 푸른들 관로 452-8		화성시맑은물사업소	공공		민간		화성시	공공		민간			
					중앙부처	지자체	(국가/지방) 공기업			중앙부처	지자체	(국가/지방) 공기업			
						V									
사업계획 승인일		준공 (사용승인)일		하자담보책임 만료일		2. 상세제원		3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력		4. 보수·보강 이력		환기구 덮개 (접근 가능한 환기구)		5. 첨부자료 목록	
		1998년 01월 01일				유		유		무				전경.JPG 출입문.JPG	
설계기간				설계자		공사기간			시공자			총공사비(백만원)			
									-			0			
내진정보	내진설계 대상 유무			내진설계 적용 유무			적용내진설계기준			내진성능평가 실시 유무			내진보강 유무		
	불명			불명						불명			불명		
영21조대상	감리기간			감리자(책임감리원)			사업주체(발주자)			공사명			공사감독·공사관리관		
아니오							-								
기타 기본현황															
작성일				작성자				최종 수정일				최종 수정자			
2005년 02월 18일				화성시맑은물사업소 (인)				2019년 12월 23일				맑은물사업소			
비고															

2. 상세제원

시설물명	취수시설	취수장	정수장	가압장	배수지	수로터널	취수댐	수관교	관로시설
팔탄구장배수지	0 개	0 개	0 개	0 개	1 개	0 개	0 개	0 개	0 km

조절지 및 배 수 지				
명칭	시설용적	개수(지)	건축물연면적	부대시설
팔탄구장배수지	990 m ³	2	0 m ²	2지
	주소	경기도 화성시 팔탄면 구장리 1015-6	관련정수장	

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
1	2024-07-01 ~ 2024-12-06	(주)신라이앤씨	9,780	- 배수지 1지 : 녹, 재료분리, 도장박리, 도장기포, 파손(모르타르) 등 - 배수지 2지 : 녹, 재료분리, 도장박리, 파손(모르타르) 등 - 1지 유입밸브실 : 백태, 체수 등 - 1지 유출밸브실 : 백태, 체수, 앵커볼트손치 등 - 2지 유입밸브실 : 체수 등 - 2지 유출밸브실 : 백태, 체수, 앵커볼트손치 등 - 유량계실 : 백태, 체수 등 - 관리동 : 균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 창문파손 등 - 계단실 : 균열(0.3mm이상), 균열(모르타르), 망상균열(모르타르), 박리(모르타르), 도장박리, 백태, 철근노출 등 - 기계설비 : 관부식, 차수불량 등 - 전기설비 : 상태양호 - 안전시설 : 안전난간 미설치 - 부대시설 : 망상균열, 포장균열, 포장파손, 사면침식, 토사유실, 토사퇴적, 배수로이격, 이물질퇴적, 능형망 파손, 박락, 식생자생, 이격 및 단차, 균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 백태, 파손 등	2024-12-26
	정밀안전점검	이기우	A등급	- 도장보수, 표면보수, 주입보수 등	황건우

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
2					
	2024-04-08 ~ 2024-06-30	(주)신라이엔씨	4,620	- 배수지 1지 : 녹, 도장박리, 도장기포 - 배수지 2지 : 녹, 재료분리, 도장박리, 파손(모르타르) - 검수실 외부 : 상태양호 - 검수실 내부 : 상태양호 - 1지 유입밸브실 : 백태, 체수(누수), 침식 - 1지 유출밸브실 : 체수, 앵커볼트존치, 백태 - 2지 유입밸브실 : 철근노출, 체수 - 2지 유출밸브실 : 체수, 백태, 앵커볼트존치 - 유량계실 : 체수, 백태 - 기계설비 : 관 부식 - 전기설비 : 상태양호 - 공중이용시설 : 난간 미설치 - 장내포장 : 망상균열, 포장균열, 포장파손 - 장내계단 : 파손, 백태 - 배수지 상부 : 상태양호 - 배수로 : 이격, 이물질 퇴적 - 웅스 : 상태양호 - 외부 사면 : 사면침식 - 장내옹벽 : 균열, 박락, 식생, 이격/단차	2024-08-05
	정기안전점검	이기우	양호	- 표면보수, 청소, 재도장, 단면보수, 단면보수(방청), 주의관찰	황건우
3	2023-07-01 ~ 2023-12-31	주식회사 금오시설안전	3,830	- 배수지 1지 : 녹, 재료분리, 도장박리, 도장기포 - 배수지 2지 : 녹, 재료분리, 도장박리, 파손(모르타르) - 검수실 외부 : 상태양호 - 검수실 내부 : 상태양호 - 1지 유입밸브실 : 백태, 체수 - 1지 유출밸브실 : 체수, 앵커볼트존치, 백태 - 2지 유입밸브실 : 철근노출, 체수	2024-02-19
	정기안전점검	김충희	양호	- 표면보수, 청소, 재도장, 단면보수, 단면보수(방청), 주의관찰	유명희

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
4				- 2지 유출밸브실 : 체수, 백태, 앵커볼트존치 - 유량계실 : 체수, 백태 - 기계설비 : 관 부식 - 전기설비 : 상태양호 - 공중이용시설 : 난간 미설치 - 장내포장 : 망상균열, 포장균열, 포장파손 - 장내계단 : 파손, 백태 - 배수지 상부 : 상태양호 - 배수로 : 이격, 이물질 퇴적 - 웬스 : 상태양호 - 외부 사면 : 사면침식 - 장내옹벽 : 균열, 박락, 식생, 이격/단차	
	정기안전점검	김충희	양호	- 표면보수, 청소, 재도장, 단면보수, 단면보수(방청), 주의관찰	유명희
	2023-06-19 ~ 2023-06-30	주식회사 금오시설안전	3,830	- 배수지 1지 : 녹, 재료분리, 도장박리, 녹, 도장기포, 파손(모르타르) - 배수지 2지 : 녹, 재료분리, 도장박리, 파손(모르타르) - 검수실 외부 : 균열(1.0mm 이상), 도장박리 - 검수실 내부 : 균열(모르타르), 도장박리, 망상균열(모르타르), 백태, 철근노출 - 1지 유입밸브실 : 백태, 체수 - 1지 유출밸브실 : 체수, 앵커볼트존치, 백태 - 2지 유입밸브실 : 철근노출, 체수 - 2지 유출밸브실 : 체수, 백태, 앵커볼트존치 - 유량계실 : 체수, 백태 - 기계설비 : 관 부식 - 전기설비 : 상태양호 - 공중이용시설 : 난간 미설치 - 장내포장 : 망상균열, 포장균열, 포장파손 - 장내계단 : 파손, 백태 - 배수지 상부 : 상태양호 - 배수로 : 이격, 이물질 퇴적 - 웬스 : 상태양호 - 외부 사면 : 사면침식 - 장내옹벽 : 균열, 박락, 식생, 이격/단차	2023-08-02
	정기안전점검	김충희	양호	- 표면보수, 청소, 재도장, 단면보수, 단면보수(방청), 주의관찰	유명희

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
5					
5	2022-04-13 ~ 2022-12-31	(주)삼림엔지니어링	2,528	-배수지 향내에서는 녹, 재료분리, 도장박리, 도장기포, 파손(모르타르)이 조사됨. -유출입밸브실 및 유량계실에서는 백태, 체수, 앵커볼트존치가 조사됨. -계단실 균열(모르타르, 무근콘크리트), 망상균열(모르타르), 박리(모르타르), 도장박리, 백태, 철근노출 등이 조사됨. -기전설비는 관 부식이 조사되었고, 1지 유입관 차수불량이 확인됨.	2023-01-27
	정기안전점검	이경재	양호	-배수지는 구조적인 문제는 없는 상태이나, 내구성 및 사용성 증진을 위하여 재도장, 단면복구, 표면처리, 충전공법 등을 적용하여 보수 조치가 필요함.	정재학
6	2022-04-13 ~ 2022-06-30	(주)삼림엔지니어링	2,528	· 배수지 향내에서는 녹, 재료분리, 도장박리, 도장기포, 파손(모르타르)이 조사됨. · 유출입밸브실 및 유량계실에서는 백태, 체수, 앵커볼트존치가 조사됨. · 계단실 균열(모르타르, 무근콘크리트), 망상균열(모르타르), 박리(모르타르), 도장박리, 백태, 철근노출 등이 조사됨. · 기전설비는 관 부식이 조사되었고, 1지 유입관 차수불량이 확인됨.	2022-07-11
	정기안전점검	이경재	양호	· 배수지는 구조적인 문제는 없는 상태이나, 내구성 및 사용성 증진을 위하여 재도장, 단면복구, 표면처리, 충전공법 등을 적용하여 보수 조치가 필요함.	정재학
7	2021-07-01 ~ 2021-12-15	(재)한국건설품질연구원	7,880	-팔탄구장배수지는 1998년 준공 이후 현재까지 약 23년간 공용되고 있는 시설물임. -배수지 향내에서는 녹, 재료분리, 도장박리, 도장기포, 파손(모르타르)이 조사됨. -유출입밸브실 및 유량계실에서는 백태, 체수, 앵커볼트존치가 조사됨. -계단실에서는 균열(모르타르, 무근콘크리트), 망상균열(모르타르), 박리(모르타르), 도장박리, 백태, 철근노출 등이 조사됨. -기계설비에서는 배수지 향내 및 밸브실에서 관 부식이 조사되었고, 1지 유입관 차수불량이 확인됨. -기타 안전시설(점검로)에서는 향내 진입계단 안전난간 미설치가 조사됨. -장내포장에서는 포장 균열 및 파손, 망상균열이 조사됨. -배수로에서는 배수로 이격, 이물질 퇴적이 조사됨. -사면에서는 침식, 토사유실, 계단에서는 백태 및 파손이 조사되었고, 펜스에서는 능형망 파손이 확인됨.	2022-03-30
	정밀안전점검	주경석	A등급	-단면복구, 재도장, 표면처리, 토사 되메우기, 충전공법, 안전난간 설치	이동훈

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기관명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
				-옹벽에서는 폭 0.3mm미만 및 이상 균열, 박락, 이격 및 단차, 식생자생이 조사됨. -기타건축물에서는 폭 0.3mm미만 균열, 폭 0.5mm이상 균열이 조사됨. -본 시설물의 안전등급은 “문제점이 없는 최상의 상태” 인 “A(우수)등급” 으로 지정하였음.	
	정밀안전점검	주경석	A등급	-단면복구, 재도장, 표면처리, 토사 되메우기, 충전공법, 안전난간 설치	이동훈
8	2021-05-04 ~ 2021-06-30	(재)한국건설품질연구원	2,993	-팔탄구장배수지는 1998년 준공 이후 현재까지 약 23년간 공용되고 있는 시설물임. -배수지에서는 녹, 재료분리, 도장손상(기포, 박리), 모르타르 파손 등이 조사됨. -유출입밸브실 및 유량계실에서는 백태, 앵커볼트 존치, 체수 등이 조사됨. -계단실에는 균열(폭 0.3mm이상), 모르타르 균열 및 망상균열, 도장손상, 철근노출, 백태 등이 조사됨. -기전설비에서는 관 부식, 차수불량이 조사됨. -본 시설물은 전반적으로 양호한 상태로 “보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태” 인 “양호” 로 평가하였음.	2021-10-25
	정기안전점검	주경석	양호	-표면보수, 방청 후 단면보수, 재도장, 충전보수, 충전재 주입 등	이동훈
9	2020-07-01 ~ 2020-12-09	(재)한국건설품질연구원	2,888	-팔탄구장배수지는 1988년 준공 이후 현재까지 약 32년간 공용되고 있는 시설물임. -배수지(항내)에서는 도장손상(기포, 박리), 배부름, 녹, 잡철물이 조사됨. -유출입밸브실 및 유량계실에서는 백태, 앵커볼트 존치, 체수 등이 확인됨. -검수실에는 균열(폭 0.3mm이상), 모르타르 균열(폭 0.3mm미만), 도장손상(박리) 등이 확인됨. -기전설비에서는 관 부식이 조사됨. -본 시설물은 전반적으로 양호한 상태로 “보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인” 인 “양호” 로 평가하였음.	2021-01-20
	정기안전점검	윤석기	양호	-재도장, 녹 제거 후 재도장 등	이동훈

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기관명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
10	2020-03-25 ~ 2020-06-30	(재)한국건설품질연구원	2,887	-팔탄구장배수지는 1988년 준공 이후 현재까지 약 32년간 공용되고 있는 시설물임. -배수지(항내)에서는 도장손상(기포, 박리), 배부름, 녹 잡철물이 조사됨. -유출입밸브실 및 유량계실에서는 백태, 앵커볼트 존치, 체수 등이 확인됨. -검수실에는 균열(폭 0.3mm이상), 모르타르 균열(폭 0.3mm미만), 도장손상(박리) 등이 확인됨. -기전설비에서는 관 부식이 조사됨. -본 시설물은 전반적으로 양호한 상태로 “보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인”인 “양호”로 평가하였음.	2020-07-29
	정기안전점검	윤석기	양호	-표면보수, 단면보수, 충전보수, 재도장, 녹 제거 후 재도장 등	이동훈
11	2019-07-01 ~ 2019-12-20	(주)한국구조물안전연구원	2,984	전회(2019년 상반기 점검)와 비교한 결과 전반적으로 비슷한 양상을 보이고 있으며 신규 손상은 조사되지 않았고, 녹물(부식), 관부식 방수도막박리 등의 일반적인 손상이 지속되고 있으나 구조물의 안전성에 영향을 미칠만한 손상은 발생되지 않았다. 구조물의 내구성 및 수질 관리를 위하여 방수 방식보수, 방청 후 재도장, 긴결재 제거 후 단면복구 등이 필요할 것으로 사료되며, 향후 지속적인 점검을 통하여 손상확대 여부에 대한 확인이 필요하다. 팔탄배수지 평가결과, 주요 부재별 등급은 a~b등급으로 평가되었으며, 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인 “양호”로 평가되었다.	2020-01-13
	정기안전점검	이규엽	양호	보수 : 긴결재 제거 후 단면복구, 방청 후 재도장, 주의관찰, 방수방식보수 등	김영문
12	2019-05-30 ~ 2019-06-30	(주)한국구조물안전연구원	2,984	- 배수지는 전체적으로 안전한 상태를 유지하고 있으며, 외관조사 및 시험결과, 관부식, 방수도막박리, 녹물(부식) 등의 손상이 조사되었으며, 유출입 밸브실은 백태, 관부식, 앵커볼트 존치, 철근노출 등의 손상이 조사됨. - 배수지 내 배관에서 부식이 조사되었으며, 보수가 필요할 것으로 사료됨. - 조사된 결함은 구조물의 내구성 증진 및 수질관리를 위하여 지속적인 점검을 통하여 유지관리 하는 것이 바람직할 것으로 판단됨. - 점검로는 양호한 상태로 지속적인 유지관리를 하는 것이 바람직할 것으로 판단됨. - 팔탄배수지의 평가결과, 주요 부재별 등급은 a~b등급으로 평가되었으며, 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가	2019-07-29
	정기안전점검	이규엽	양호		김영문

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
				필요한 상태인 “양호” 로 평가됨.	
	정기안전점검	이규엽	양호		김영문
13	2018-10-22 ~ 2018-12-18	영동이앤지(주)	6,934	1) 토목구조물 - 관부식, 균열(0.3mm이상, 0.5mm이상), 망상균열, 박락, 이격 2) 부속시설 - 망상균열, 박락, 조적균열, 도장박리, 균열(0.3mm이상, 0.5mm이상), 단차, 박락, 이격	2019-01-03
	정밀안전점검	이장혁	A등급	· 재도장, 주입보수, 충전보수, 표면보수, 단면보수	이정인
14	2018-04-09 ~ 2018-06-20	한국시설건설단 주식회 사	2,848	1) 토목구조물 - 배수지 내부 관부식 - 밸브실 백태, 관부식, 앵커볼트 존치 2) 부속시설 - 균열, 균열부 백태, 망상균열, 박락, 도장박리, 이격, 단차 등	2018-07-05
	정기안전점검	안찬오	양호	· 단면보수, 앵커볼트 제거, 녹 제거 후 강재 재도장, 재도장, 주입보수 등	이남성
15	2017-11-03 ~ 2017-12-22	(재)한국재난연구원	2,835	1. 본 과업대상 시설물인 팔탄배수지에 대한 정기안전점검결과, 1, 2지 모두 하부슬래브 및 벽체에 관부식과 유출·입밸브실 및 유량계실에 앵커볼트 존치, 백태 손상 등의 결함이 조사되었다. 또한, 건축물에 균열 및 하부균열, 백태균열, 망상균열, 박락 등의 손상이 조사되었으며, 옹벽에 균열, 이격, 단차, 박락 손상이 조사되었다. 2. 상기 언급된 손상 대부분은 현재 구조적안전성에 미치는 영향은 거의 없을 것으로 판단되며 시설물의 사용성 및 내구성의 확보를 위해 적절한 보수조치 및 지속적인 주의관찰이 권고된다.	2017-12-28
	정기안전점검	박길순	양호	표면처리, 주입보수, 단면복구, 재도장(방청)	김재율

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기관명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
16	2017-04-20 ~ 2017-06-30	솔루션이엔씨 주식회사	3,264	본 과업대상 시설물인 팔탄배수지에 대한 정기안전점검결과, 1, 2호지의 바닥 및 벽체에 관부식 손상이 조사되었다. 또한 유출·입밸브실 및 유량계실에 앵커볼트 존치, 백태 손상 이, 건축구조물에 균열 및 바닥균열, 백태균열, 망상균열, 박락 등의 손상이, 옹벽에 균열, 이격, 단차, 박락 손상이 조사되었다. 상기 언급한 결함 및 손상부는 공용기간 증가에 따른 자연적 노후화로 인하여 발생한 결함이나 각 구조물의 내구성 및 안전성에 미치는 영향은 미비할 것으로 판단된다. 다만 현재의 양호한 상태를 장기간 유지하기 위해서는 에폭시수지주입, 발포우레탄주입, 표면처리 등의 보수처리가 권고된다.	2017-07-05
	정기안전점검	조윤기	양호	- 에폭시수지주입, 탄성씰링제주입, 발포우레탄주입, 수성페인트칠, 단면복구(T=50), 단면복구(T=20), 표면처리, 녹 제거 후 방청페인트칠, 몰탈바름	홍영삼
17	2016-12-22 ~ 2016-12-22	자체수행	0	특이사항 없음.	2017-01-23
	정기안전점검	이상헌	양호	특이사항 없음.	이상헌
18	2016-02-03 ~ 2016-02-03	자체수행	0	특이사항없음	2016-02-15
	정기안전점검	최호범, 진소라	양호	특이사항없음	서민석
19	2015-11-19 ~ 2015-11-19	자체수행	0	특이사항 없음	2016-06-12
	정기안전점검	한광규, 진소라	양호	특이사항 없음	이상헌
20	2015-09-01 ~ 2016-01-03	애지건설주식회사	5,023	과업대상 시설물인 팔탄배수지는 1998년에 준공되어 약 17년간 사용중인 상수도 시설물로 시설용량은 일 990㎥/일, 총 2지로 구성되어 있다. 상태평가 결과 “문제점이 없는 최상의 상태”인 A(우수)등급으로 평가되었으며 조사결과 배수지는 전반적으로 양호한 상태이며 시설물의 안전성에 영향을 주는 구조적 손상은 조사되지 않았으며, 배수지내 콘크리트 옹벽에 발생된 균열, 콘크리트 박락 등의 손상은 향후 내구성 확보 차원의 보수가 필요하며 밸브실의 체수유무를 지속적으로 확인하여야 할 것으로 판	2016-05-13
	정밀안전점검	박헌근	A등급	표면처리, 주입보수, 단면보수(철근방청), 재도장	김경자

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
				단된다. 점검 결과에 따라 효과적인 유지관리를 실시한다면 시설물의 공용에는 지장이 없을 것으로 판단된다.	
	정밀안전점검	박헌근	A등급	표면처리, 주입보수, 단면보수(철근방청), 재도장	김경자
21	2015-05-15 ~ 2015-05-15	자체수행	0	특이사항없음	2015-09-23
	정기안전점검	한광규, 채재환	양호	무	서민석
22	2014-12-16 ~ 2014-12-16	자체수행	0	망상균열, 도장박리	2015-01-23
	정기안전점검	최성수, 홍명표	양호	표면보강, 방수방식 보강	서민석
23	2014-05-13 ~ 2014-05-13	자체수행	0	특이사항 없음	2014-06-30
	정기안전점검	김석규, 오신영	양호	무	오신영
24	2013-11-29 ~ 2013-12-28	(주)신우기술	2,856	배수지-재료분리 및 균열, 도장박리, 균열 등/유출입밸브실-박락 및 균열 등	2017-03-21
	정밀안전점검	최호천	B등급	단면복구 및 균열보수, 재도장, 누수보수, 철근방청, 몰탈보수 등	장병일

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
25	2013-07-01 ~ 2013-07-01	자체수행	0	특이사항 없음	2014-02-10
	정기안전점검	오신영	보통	무	오신영
26	2013-06-24 ~ 2013-06-28	자체수행	0	특이사항 없음	2013-08-22
	정기안전점검	임재양, 김민국	보통	무	김민국
27	2012-12-24 ~ 2012-12-28	자체수행	0	특이사항 없음	2013-01-03
	정기안전점검	임재양, 김민국	보통	무	김민국
28	2012-06-04 ~ 2012-06-08	자체수행	0	특이사항 없음	2012-06-11
	정기안전점검	김민국	보통	무	김민국
29	2012-01-16 ~ 2012-01-20	자체수행	0	특이사항 없음	2012-01-20
	정기안전점검	김민국	보통	무	김민국

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
30	2011-03-02 ~ 2011-06-03	중앙크리텍(주)	4,175	균열, 재료분리/철근노출, 망상균열 등	2011-07-04
	정밀안전점검	전영서	B등급	표면처리공법, 단면복구공법, 방청/재도장 등	최유성
31	2010-08-16 ~ 2010-08-20	자체수행	0	특이사항없음	2010-10-04
	정기안전점검	윤승건	양호	-	윤승건
32	2010-03-15 ~ 2010-03-19	자체수행	0	특이사항없음	2010-03-23
	정기안전점검	홍성은	양호	-	홍성은
33	2009-09-11 ~ 2009-09-21		2,000	유량계 불량	2009-10-08
	정기안전점검	전부연	양호	유량계 보수	오제홍
34	2009-03-27 ~ 2009-04-03		20,000	양호	2009-06-03
	정기안전점검	전부연	양호	배수로 정비	전부연

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
35	2008-11-26 ~ 2008-12-19	(주)케이아이티	1,235	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위한 일부의 보수가 필요한 상태	2009-01-05
	정밀안전점검	강주영	B등급	콘크리트 단면복구, 철근노출방청, 백태보수, 균열주입, 표면처리공법 등	배준일
36	2008-04-19 ~ 2008-04-29		10,000	구조물 점검	2008-12-23
	정기안전점검	전부연	양호	보호망 설치	전부연
37	2007-11-28 ~ 2007-12-05		0	구조물점검	2007-12-31
	정기안전점검	전부연	양호	양호	전부연
38	2007-06-12 ~ 2007-06-15		0	건축물 점검	2007-12-31
	정기안전점검	전부연	양호	무	전부연
39	2006-12-01 ~ 2006-12-28	(주)케이아이티	917	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태	2007-02-07
	정밀안전점검	김종문	B등급	콘크리트단면복구, 철근노출방청, 백태보수, 균열주입, 표면처리공법 등	배준일

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
40	2006-06-01 ~ 2006-06-30		0	이상없음	2006-11-08
	정기안전점검	김강석	양호	무	김강석
41	2005-11-22 ~ 2005-12-16	엔이티엔지니어링(주)	699	전반적으로 건전한 보통의 상태	2005-12-23
	정기안전점검	박희준	보통	주의관찰, 정기점검	이흥관
42	2005-04-13 ~ 2005-05-20	한국시설기술(주)	799	대체로 건전한 보통의 상태	2005-08-16
	정기안전점검	강 주 영	양호	콘크리트 단면복구, 철근노출방청, 백태보수, 균열주입, 표면처리공법	배 준 일
43	2004-09-01 ~ 2004-12-09	한국시설기술(주)	1,439	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태	2005-02-18
	정밀안전점검	강주영	B등급	콘크리트단면복구, 철근노출방청, 백태보수, 균열주입, 표면처리공법 등	배 준 일

6. 보수·보강이력

번 호	공사기간	부위	공사내역	설계자	시공자	공사감독	승인일
	공사구분			공사비(천원)	책임기술자		작성자(인)
조회된 데이터가 없습니다.							
전경사진			정 · 측면, 기타사진				
							