



2023년 부산울산고속도로 구조물 정밀안전진단 용역

정밀안전진단 종합보고서

[울산 J C T 4 교]

2023. 12.



부 산 울 산 고 속 도 로 [주]



백 양 엔 지 니 어 링 [주]

구조물 정밀안전진단 용역
2023년 부산울산고속도로

울산JCT4교

종합보고서

2023
·
12



부산울산고속도로(주)

2023년 부산울산고속도로 구조물 정밀안전진단 용역

정밀안전진단 종합보고서

[울산 J C T 4 교]

2023. 12.



부 산 울 산 고 속 도 로 [주]



백 양 엔 지 니 어 링 [주]

제 출 문

부산울산고속도로(주) 대표이사 귀하

귀사와 2023년 02월 21일자로 계약 체결한 “2023년 부산울산고속도로
구조물 정밀안전진단 용역” 중 “울산JCT4교” 정밀안전진단을 성실히 수행하고
그 결과를 본 보고서에 수록하여 부속자료와 함께 제출합니다.

2023년 12월

주 소 : 서울특별시 송파구 중민로 10, 8층 제8-에스25호

상 호 : 백 양 엔 지 니 어 링 (주)

대 표 자 : 김 일 곤



울산JCT4교 정밀안전진단 결과표

가. 일반현황					
용역명	2023년 부산울산고속도로 구조물 정밀안전진단 용역	진단기간	2023. 02. 21 ~ 2021. 12. 26		
관리주체명	부산울산고속도로 주식회사	대표자	김기환		
공동수급	백양엔지니어링(주)	계약방법	일반경쟁		
시설물 구분	교량	종류	도로교량	종별	1종
준공일	2008년 12월 31일	진단금액 (천원)	40,511	안전등급	B
시설물 위치	울산광역시 울주군 범서읍 (부산울산선 47.0km)	시설물 규모	L=423.0m, B=9.0m		
나. 진단 실시결과 현황					
중대결함	■ 없음				
진단 주요결과	■ 바닥판 균열(Cw=0.3mm미만), 균열부 백태, 망상균열, 파손 등 ■ 거더 도장박리, 부식, 볼트·너트 탈락, 풀림, 벌집 ■ 2차부재 상태양호 ■ 교대/교각 균열(Cw=0.3mm미만), 균열(Cw=0.3mm이상), 망상균열, 표면열화 등 ■ 교량받침 받침콘크리트 균열, 받침물탈 파손 ■ 신축이음 플레이트 부식, 앵커볼트 부식, 받침콘크리트 균열, 박리, 파손, 재료분리 등 ■ 교면포장 포장균열 ■ 배수시설 배수관 부식, 배수관 형식불량, 배수구 막힘, 유도배수관 길이부족 ■ 난간 및 연석 균열(Cw=0.3mm미만). 균열부 백태, 망상균열, 백태, 박리 등				
주요 보수·보강	■ 표면보수, 주입보수, 단면보수, 단면보수+탄산화방지제도포, 재도장, 배수관 길이연장 등				
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
사업책임기술자	오현승	2023.02.21. ~ 2023.12.26.		토목특급기술자	
분야별책임기술자	정정식	2023.02.21. ~ 2023.12.26.		토목초급기술자	
분야별책임기술자	엄남호	2023.02.21. ~ 2023.12.26.		토목초급기술자	
분야별참여기술자	반대우	2023.02.21. ~ 2023.12.26.		토목초급기술자	
분야별참여기술자	김동영	2023.02.21. ~ 2023.12.26.		토목초급기술자	
참여기술자	임명재	2023.02.21. ~ 2023.08.06.		토목중급기술자	
참여기술자	최재범	2023.02.21. ~ 2023.12.26.		토목초급기술자	
참여기술자	조범균	2023.02.21. ~ 2023.04.11.		토목초급기술자	
참여기술자	김기덕	2023.02.21. ~ 2023.12.26.		토목초급기술자	
참여기술자	조준영	2023.02.21. ~ 2023.12.26.		토목초급기술자	
참여기술자	이현진	2023.02.21. ~ 2023.12.26.		토목초급기술자	
참여기술자	양홍용	2023.02.21. ~ 2023.12.26.		토목특급기술자	

다. 책임(참여)기술자 현황(계속)

구 분	성 명	과업 참여기간	기술등급
참여기술자	최길림	2023.02.21. ~ 2023.12.26.	토목특급기술자
참여기술자	이형준	2023.02.21. ~ 2023.12.26.	토목특급기술자
참여기술자	안영재	2023.02.21. ~ 2023.12.26.	토목초급기술자
참여기술자	박근우	2023.02.21. ~ 2023.12.26.	토목중급기술자
참여기술자	서동민	2023.02.21. ~ 2023.03.31.	토목초급기술자
참여기술자	이희철	2023.03.16. ~ 2023.12.26.	토목특급기술자
참여기술자	정성환	2023.03.16. ~ 2023.12.26.	토목초급기술자
참여기술자	김대인	2023.04.25. ~ 2023.10.19.	토목특급기술자
참여기술자	손범수	2023.04.25. ~ 2023.12.26.	토목특급기술자
참여기술자	김보현	2023.08.07. ~ 2023.12.26.	토목특급기술자
참여기술자	박의수	2023.10.20. ~ 2023.12.26.	토목특급기술자

라. 참고사항

- 차기 점검·진단 시 중점 점검부위
 - 거더 내부 도장박리 진행 여부 확인
 - 교각 균열($Cw=0.3mm$ 이상) 진행 여부 확인
- 보수 보강 필요여부 판단을 위한 정밀안전진단 실시여부 : 없음
- 중대결함이 있는 경우 후속조치 : 없음

울산JCT4교 정밀안전진단 실시결과 요약표

책임기술자 종합의견
■ 울산JCT4교의 상태평가결과, 구조물의 영향을 미칠만한 손상이 조사되지 않은 상태로서 전반적으로 양호한 상태인 “B(0.194)”로 산정되었다. ■ 울산JCT4교의 주요 손상으로 바닥판 균열($Cw=0.3mm$미만), 균열부 백태 및 거더 도장박리, 부식이 조사되었고, 균열($Cw=0.3mm$미만), 균열부 백태에 대해서는 표면보수가 필요하며, 도장박리 및 부식 손상에 대해서는 재도장이 필요한 것으로 판단된다. 하부구조는 균열($Cw=0.3mm$미만), 균열($Cw=0.3mm$이상), 단면손상(보수재 박리)이 조사되었고, 조사된 손상에 대해서는 표면보수, 주입보수 등이 필요한 것으로 판단된다. 교량받침의 온도변화에 따른 가동여유량을 확보하고 있는 것으로 확인되었으며, 전반적으로 거동상태는 양호한 것으로 검토되었다. 포장균열은 주의관찰을 실시하며 향후 마모, 균열, 소성변형 등의 손상 확대 및 진전 시 일괄 보수를 실시하고, 신축이음 유간 토사퇴적은 청소가 요구된다. 공용중 유지보수를 실시하고 있으나, 국부적인 추가손상이 확인되고 있는 것으로 조사되었으며, 구조물의 내구성 확보를 위해서는 손상의 진전여부, 추가손상 발생여부 확인 등의 중점관리가 요구된다. ■ 구조검토를 통한 안전성 검토결과, 상부구조(거더 및 바닥판) 및 하부구조(교대 및 교각)은 최소안전율이 1.0이상으로 나타나 안전성을 확보하고 있으며, 내하율도 1.0이상으로 설계하중 DB(DL)-24이상의 내하력을 보유하고 있는 상태로 평가되었다. ■ 결함 및 손상 부위에 대하여 금회 진단 보고서에 제시된 보수를 시행하고 중점유지관리가 필요한 구간에 대한 지속적인 유지관리가 수행된다면 1등교(DB-24)로서의 기능을 유지할 수 있을 것으로 판단된다.
책임기술자 : 오 현 승 

가. 정밀안전진단 외관조사 결과 기본사항

상태평가 결과 및 보수보강				상태평가 결과 : B
결함발생 부재		상태평가 결과	결함종류	보수보강(안)
상부구조	바닥판	b	- 균열(Cw=0.3mm미만), 보수부 망상균열 - 망상균열, 균열부 백태 - 파손	- 표면보수 - 표면보수 - 단면보수+탄산화방지제도포
	거더(STB)	a~b	- 도장박리, 부식 - 볼트, 너트 탈락, 풀림 - 벌집	- 재도장 - 재체결 - 제거
	2차부재	a	- 상태양호	-
하부구조		a~c	- 균열(Cw=0.3mm미만), 망상균열 - 보수부 망상균열, 표면열화 - 균열(Cw=0.3mm이상) - 식생 - 표면오염, 이물질퇴적, 체수	- 표면보수 - 표면보수 - 주입보수 - 식생제거 - 주의관찰
교량받침		a~b	- 플레이트 부식, 앵커볼트 부식 - 받침콘크리트 균열, 망상균열 - 받침몰탈 균열 - 받침콘크리트 박리, 재료분리, 파손	- 재도장 - 표면보수 - 표면보수 - 단면보수
기타부재	신축이음장치	c	- 유간 토사퇴적 - 후타재 균열, 본체 부식	- 청소 - 주의관찰
	교면포장	b	- 포장균열	- 주의관찰
	배수시설	a~c	- 배수관 형식불량 - 유도배수관 길이부족 - 배수구 막힘 - 배수관 부식	- 육교형 배수관 설치 - 배수관 길이연장 - 청소 - 주의관찰
	난간 및 연석(방호벽)	b	- 균열(Cw=0.3mm미만), 균열부 백태 - 망상균열, 백태 - 박리 - 웅벽 단차	- 표면보수 - 표면보수 - 단면보수 - 주의관찰

나. 안전성평가 결과

안전성평가 수행 부재		해석방법	안전성평가 결과 요약	안전율	안전성평가 결과
STB	바닥판	강도설계법	최소 안전율 1.351으로 양호	1.0이상	A
	거더	허용응력법	최소 안전율 1.470으로 양호	1.0이상	
교대		강도설계법	최소 안전율 1.304으로 양호	1.0이상	
교각		강도설계법	최소 안전율 1.358으로 양호	1.0이상	

다. 내진성능 검토 수행 여부

검토대상 부재	설계적용여부	결과	검토결과 요약
교각	적용	반영	-설계 당시 내진 설계 반영

라. 현장시험(비파괴 및 추가시험)

1) 콘크리트



시 험 명	시험부위				시험결과		평가의견
비파괴 강도 (MPa)	상부구조 (바닥판)		반발경도법		30.2~32.4		•설계기준강도대비 100% 이 상으로 공용년수 경과에 따른 콘크리트강도 저하는 없는 것으로 판단됨. •건전부대비 비건전부의 측 정강도가 95%를 상회하여 콘크리트의 표면 품질저하 는 경미한 것으로 판단됨.
			초음파전달속도법		29.6~30.8		
	하부 구조	교대	반발경도법		26.3~28.1		
		교각			25.4~27.4		
		교대	초음파전달속도법		42.4~43.5		
		교각			42.7~45.7		
철근탐사 (mm)	구 분				배근간격	피복두께	•전반적으로 단위길이당 철 근수량을 만족하며 측정피 복두께가 설계피복두께 및 배근간격은 일부구간 차이 는 있으나, 전반적으로 양호 한 것으로 분석됨.
	상부구조 (바닥판)		주철근		109~138	40~45	
			배력철근		100~131	39~44	
	하부 구조	교대	주철근		111~141	100~104	
			배력철근		118~162	99~109	
		교각	주철근		110~188	120~138	
			배력철근		264~320	119~154	
탄산화 잔여깊이 (mm)	상부구조				34.1~34.9		•전 개소 ‘a등급’ 으로 분 석되어, 탄산화로 인한 내 구성 저하 가능성은 없는 것으로 판단됨.
	하부구조				92.5~111.6		
염화물 함유량시험 (kg/m³)	상부구조				0.405		•상태평가 기준 “b” 로서, 염화물에 의한 철근 부식 이 발생할 우려가 없는 것 으로 판단됨.
	하부구조				0.420~0.726		
종합 평가	•비파괴강도 측정결과, 전 개소의 측정값이 설계기준강도를 상회하는 것으로 나타났으며, 건전부 대비 비건전부의 측정압축강도가 95%를 상회하여 본 구조물의 콘크리트 품질은 양호한 것으로 판단됨. •탄산화 깊이 측정결과, 전개소에서 상태평가 “a” 로 검토되어 현 상태에서는 탄산화에 철근부식의 우려가 없는 상태로 판단됨. •염화물함유량 시험결과 상부구조 1개소, 하부구조 2개소에서 부식이 발생할 우려가 없는 것으로 판단됨.						

2) 강재

시 험 명	시험부위		시험결과	평가의견
강재 초음파탐상	맞대기 용접부		합격(32개소)	• 내부결함이 없는 1급(합격).
도막두께 (μm)	STB Girder	거더 내부	191.0~205.0	• 거더 내·외부 모두 표준도막 두께를 상회하는 양호한 상태 인 것으로 측정됨.
		거더 외부	234.0~250.0	
종합 평가	• 강재에 대한 초음파탐상 시험결과, 합격(Ⅰ등급) 판정되어 맞대기이음부의 용접상태는 양호한 것으로 나타났으며, 도막두께 측정값은 기준치를 상회하는 양호한 상태인 것으로 측정됨.			

울산JCT4교 현황표

작성일 : 2023년 12월 26일

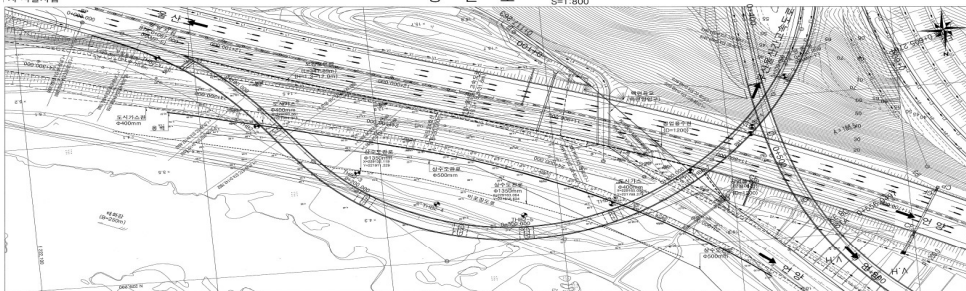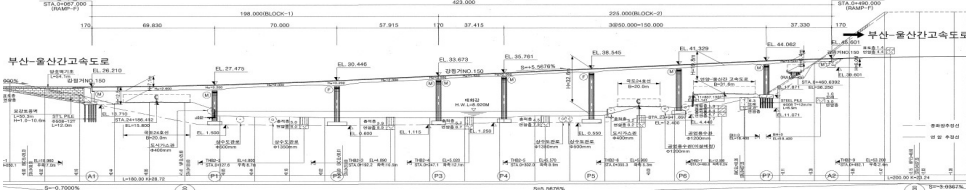구분		내용		구분		내용	
시설물명		울산JCT4교		시설물번호		BR2008-0001004	
준공년월		2008년 12월 31일		관리번호		-	
시설물위치		울산광역시 울주군 범서읍					
설계하중		DB-24 / DL-24		노선명(이정)		부산울산선(47.0km)	
제원	연장	L = 423.0m (2 @ 70.0 + 58.0 + 37.5 + 3 @ 50.0 + 37.5)					
	폭	B=9.0m(유효폭:8.1m) (편도 1차선)					
구조 형식	상 부	강박스거더교(STB)		기초 형식	교대	직접기초, 강관파일	
	하 부	교대:역T형 교각:일주식			교각	직접기초, 강관파일	
교량받침		포트받침		신축이음		A1, P3, A2 : 강팽거 조인트	
교차시설물		고속도로 16호선, 국도 24호선		통과높이		19.8m	
설 계 사		한국종합기술		시 공 사		삼성물산, 삼성중공업	
내진설계유무		유		관리주체		부산울산고속도로(주)	
부착시설내용		점검로					
기 타		F자 시설사명  평 면 도 S=1:800 종 단 면 도 S=1:800  부산-울산고속도로					

정밀안전진단 참여기술진(1)

구 분	소 속	직 위	성 명	참여기간	서 명
책임기술자	백양엔지니어링(주)	이사	오현승	2023.02.21.~12.26.(309일)	
분야별 책임기술자	백양엔지니어링(주)	대리	정정식	2023.02.21.~12.26.(309일)	
	백양엔지니어링(주)	대리	엄남호	2023.02.21.~12.26.(309일)	
분야별 참여기술자	백양엔지니어링(주)	과장	반대우	2023.02.21.~12.26.(309일)	
	백양엔지니어링(주)	대리	김동영	2023.02.21.~12.26.(309일)	
참여기술자	백양엔지니어링(주)	부장	임명재	2023.02.21.~08.06.(167일)	
	백양엔지니어링(주)	과장	최재범	2023.02.21.~12.26.(309일)	
	백양엔지니어링(주)	주임	조범균	2023.02.21.~04.11.(50일)	조 범 균
	백양엔지니어링(주)	주임	김기덕	2023.02.21.~12.26.(309일)	김기덕
	백양엔지니어링(주)	사원	조준영	2023.02.21.~12.26.(309일)	조 준 영
	백양엔지니어링(주)	사원	이현진	2023.02.21.~12.26.(309일)	이현진
	백양엔지니어링(주)	부사장	양홍용	2023.02.21.~12.26.(309일)	
	백양엔지니어링(주)	부사장	최길림	2023.02.21.~12.26.(309일)	
	백양엔지니어링(주)	부사장	이형준	2023.02.21.~12.26.(309일)	이 형 준
	백양엔지니어링(주)	대리	안영재	2023.02.21.~12.26.(309일)	안 영 재
	백양엔지니어링(주)	전무	박근우	2023.02.21.~12.26.(309일)	
	백양엔지니어링(주)	부장	서동민	2023.02.21.~03.31.(39일)	서동민
	백양엔지니어링(주)	부장	이희철	2023.03.16.~12.26.(286일)	
	백양엔지니어링(주)	과장	정성환	2023.03.16.~12.26.(286일)	정성환
	백양엔지니어링(주)	부사장	김대인	2023.04.25.~10.19.(178일)	
	백양엔지니어링(주)	부사장	손범수	2023.04.25.~12.26.(246일)	손범수
	백양엔지니어링(주)	부사장	김보현	2023.08.07.~12.26.(142일)	김보현
	백양엔지니어링(주)	이사	박의수	2023.10.20.~12.26.(68일)	박의수

시설물의 위치도



○ 시설물 위치 : 울산광역시 울주군 범서읍 (부산울산선 47.0km)

시설물의 전경사진(1)



상부전경



측면전경

시설물의 전경사진(2)



바닥판 전경



거더 전경

시설물의 전경사진(3)



교대 전경(A1)



교대 전경(A2)

시설물의 전경사진(4)



교각 전경(P2)



교각 전경(P4)

시설물의 전경사진(5)



교명주



설명판

시설물의 전경사진(6)



EXP.J1(A1) 전경



EXP.J3(A2) 전경

정밀안전진단 결과 요약문

1. 과업의 개요

1.1 과업의 목적

본 과업은 “시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법”(이하 “시설물안전법”이라 한다.) 제12조 및 동법 시행령 제10조에 의한 정밀안전진단(시설물의 물리적·기능적 결함과 손상을 조사·측정하고 원인을 분석하여 신속하고 적절한 조치를 취하며, 상태 및 구조적 안전성, 사용성을 종합적으로 검토·평가하여 적절한 보수·보강방법 및 유지관리방안을 수립) 및 동법 제40조 및 동법 시행령 제28조에 규정에 따른 성능평가(시설물에 내재되어 있는 위험요인이나 시설물 기능 및 성능저하, 상태 등을 신속·정확하게 조사·평가하고, 그에 대한 적절한 성능확보를 취하여 재해 및 재난을 예방하며, 시설물의 안전성능 및 내구성능, 사용성능을 보완·보전케 함으로써 시설물의 효용성을 증진)의 시행을 통한 공공의 안전을 확보하는데 그 목적이 있다.

1.2 과업의 범위 및 내용

1.2.1 과업의 범위

본 과업을 수행함에 있어서 과업의 범위는 기본적으로 과업지시서에 충실하고 과업지시서에 명기되지 않은 내용은 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침[안전점검·진단 편](이하 ‘세부지침’이라 한다)」을 준용하여 수행하는 것으로 하였다.



- 1) 자료수집 및 분석
- 2) 현장조사 및 시험
- 3) 시설물의 상태평가
- 4) 시설물의 안전성평가
- 5) 종합평가 및 안전등급 지정
- 6) 보수·보강방법 및 유지관리방안 제시
- 7) 보고서 작성 및 정밀안전진단결과 전산입력

1.2.2 과업수행기간

2023. 02. 21 ~ 2023. 12. 26(착수일로부터 309일간)

1.3 시설물의 개요

1.3.1 구조물 현황

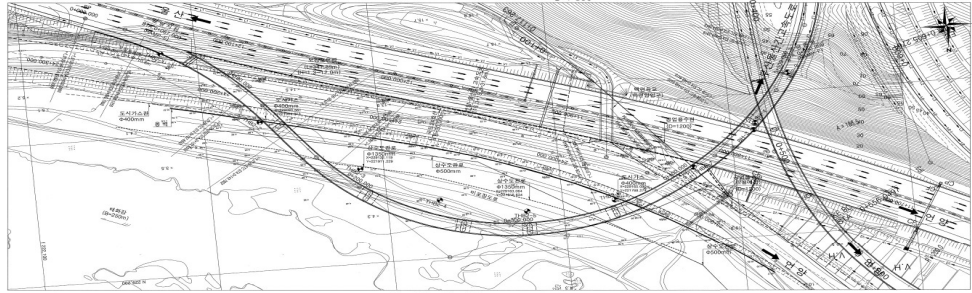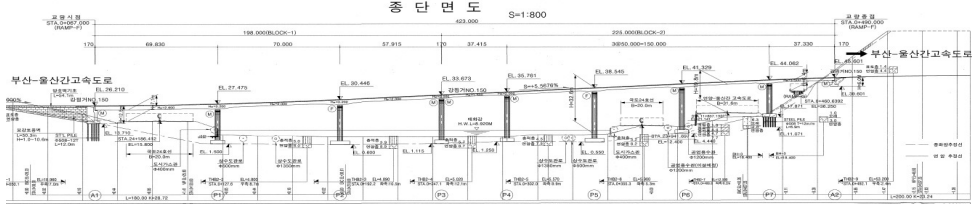구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물명		울산JCT4교		시설물번호		BR2008-0001004	
준공년월		2008년 12월 31일		관리번호		-	
시설물위치		울산광역시 울주군 범서읍					
설계하중		DB-24 / DL-24		노선명(이정)		부산울산선(47.0km)	
제원	연장	L = 423.0m (2 @ 70.0 + 58.0 + 37.5 + 3 @ 50.0 + 37.5)					
	폭	B=9.0m(유효폭:8.1m) (편도 1차선)					
구조 형식	상 부	강박스거더교(STB)		기초 형식	교대	직접기초, 강관파일	
	하 부	교대:역T형 교각:일주식			교각	직접기초, 강관파일	
교량받침		포트받침		신축이음		A1, P3, A2 : 강팽거 조인트	
교차시설물		고속도로 16호선, 국도 24호선		통과높이		19.8m	
설 계 사		한국종합기술		시 공 사		삼성물산, 삼성중공업	
내진설계유무		유		관리주체		부산울산고속도로(주)	
부착시설내용		점검로					
기 타		F자 시설사영 평 면 도 S=1:800  중 단 면 도 S=1:800 					

2. 자료수집 및 분석

2.1 보수·보강 이력

구분	공사기간	설계자	시공자	공사명	보수·보강공법/내용	공사금액(원)
-	2016년 정밀점검 이후	-	-	-	방호벽, 바닥판, 교대, 교각 일부 보수	-
					표면처리, 단면보수	
보수	2019-09-18 ~ 2019-12-31	이효찬	CS청산건설(주) (이건수)	구조물 정밀안전진단 및 점검 보수공사	거더, 신축이음, 방호벽 유도배수관설치, 표면처리, 실링처리	2,407,000
※ 시설물통합정보관리시스템(FMS) 내 교량관리대장 및 보수공사현황 참조						
※ 전차 정밀안전진단(2018년) 자료 참조						

2.2 자료수집 및 분석 결과요약

구분	수집 자료	자료분석 결과	진단과업 진행방향
건설 관련 자료	- 준공도면 및 구조 및 계산서 - 준공도면 - 부산-울산간 고속도로 민간투자시설사업 준공도면(2008.12) - 토질조사보고서 - 구조계산서 - 수리계산서	- 준공도면, 구조 및 수리계산서, 설계당시 기준에 준하여 작성된 것으로 확인됨. - 준공도면, 구조 및 수리계산서의 구조물 치수는 동일한 것으로 확인됨.	- 현장조사시 부재제원을 실측하여 준공도면과 비교·검토를 실시함. - 손상에 대한 원인분석시, 시공자료 검토를 통하여 시공적인 원인에 의한 발생유무를 확인하고자 함.
유지 관리 자료	- 점검 및 진단 이력 : 정밀안전진단(1회) - 2018. 12. : 1종성능평가(1회) - 2019. 08. : 정밀안전점검(6회) - 2010. 05. - 2013. 12. - 2016. 05. - 2016. 12. - 2020. 12. - 2022. 12. : 정기안전점검(24회) - 보수·보강 이력 : 시설물통합정보관리시스템(FMS) 참조.	- 신축이음 유도배수 고무재 파손, 본체 부식, 후타재 균열 등 조사됨. - 상부구조 망상균열, 실링미처리가 조사됨. - 하부구조 균열(Cw=0.3mm미만), 망상균열이 조사됨. - 상태평가결과, 「B」로 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부 보수가 필요한 상태임. - 내구성 조사결과, 설계기준 이상으로 양호한 상태임. - 안전성평가결과 구조물에 안전성을 확보하고 있는 것으로 평가됨. - 공용중 지속적인 유지보수 실시. - 썰링처리 - 유도배수로 설치 - 표면처리	- 기 진단과의 비교·분석으로 통하여 추가적인 손상이나, 기존손상의 진전여부 등을 확인함. - 기 진단과의 비교·분석으로 내구성 저하 여부 확인 - 보수부위의 상태점검을 통하여 보수공법의 적정성 및 재손상 발생여부 등을 확인. - 보수공법 효과성 확인을 통하여 합리적인 보수방안 도출.

3. 현장조사 및 시험

3.1 외관조사 결과요약

가. 금회 진단 외관조사 결과요약

구 분	주요결함 및 외관조사 결과	검토의견
바닥판	•주요손상으로는 균열(cw=0.3mm미만), 균열부 백태, 망상균열이 조사됨.	•조사된 바닥판 균열은 대부분 횡방향과 2방향의 형태를 띄고 있으며, 일부개소는 우수가 침투하여 백태현상을 유발시키고 있음. 상기 손상은 건조수축 등의 콘크리트 성질에 기인해 발생한 비구조적 손상과 보수미흡 등으로 판단됨. 따라서, 내구성 저하 방지를 위해 표면보수를 실시한다면 구조물의 안전성 및 사용성에는 지장이 없을 것으로 판단됨.
STB Girder	•도장박리, 부식이 조사됨.	•박리부위 도장은 상도층(마감층)만이 떨어져 나간 상태로서 강재에 미치는 영향은 적으로 것으로 판단되나, 구조물의 장기적인 내구성 확보를 위해서는 재도장을 통한 유지관리가 요구됨. •부식손상은 시점부 스칼롭(Scallop) 및 현장이 음부(Splice) 틈을 통해 유입된 우수가 배수되지 못하고 거더 내부에서 부식환경을 초래하여 공용중 발생된 손상으로 판단됨.
가로보	•상태양호함.	-
교대	•주요손상으로는 균열(cw=0.3mm미만)이 조사됨.	•손상규모, 형상, 위치 등을 고려해 볼 때 구조적 원인에 의해 발생한 손상이라기보다 건조수축, 수화열 등에 발생된 미세균열로 추정됨.
교각	•주요손상으로 기둥부 및 코핑부에서 수평 및 수직형상을 띤 균열 폭 0.1~0.3mm 수준의 균열 및 망상균열(4개소)이 국부적으로 조사됨.	•재료적 특성에 의한 비구조적 균열로 판단되므로 내구성 확보를 위한 표면보수가 필요함.
기초부	•교대 및 교각의 기초는 지중에 매립되어 외관조사는 불가능한 것으로 조사됨.	-

구 분		주요결함 및 외관조사 결과	검토의견
교량받침		•주요손상으로 플레이트 부식, 받침콘크리트 균열이 조사됨.	•플레이트 부식 및 앵커볼트 부식 우수유입 및 반복되는 습윤작용, 공용년수 증가에 따른 노후화 손상으로 손상이 부식 정도가 경미하여 부재의 제 기능에는 문제가 없을 것으로 보이나, 지속적인 열화발생시 기능성 저하가 우려됨에 따라 재도장을 통한 보수가 바람직할 것으로 판단됨. •받침콘크리트 균열은 수직방향의 미세균열로 확인되었으며, 건조소축 및 온도변화 등 국부적으로 발생한 비교적 경미한 손상이나, 내구성 저하 방지를 위한 표면처리가 필요할 것으로 판단됨.
신축이음		•신축이음장치 전 구간에서 본체부식과 일부 구간에서 유간 토사퇴적이 조사됨.	•외기노출, 우수접촉, 경년열화, 동절기 염화칼슘 살포 등에 의해 발생한 것으로 발생규모는 경미한 것으로 확인됨. 해당손상은 지속적인 주의관찰을 실시한 후 반복되는 습윤환경에 의해 강재의 팽창 및 박리로 진전시 신축이음 교체 등을 고려해야 될 것으로 판단됨. •토사퇴적은 공용년수 증가에 따른 이물질 유입이 주원인으로 현재 신축이음장치에 기능을 상실한 상태는 아니나, 원활한 유지관리를 위해 청소를 실시하여 관리하는 것이 바람직할 것으로 판단됨.
기타 부재	교면 포장	•주요손상으로 포장균열이 국부적으로 조사됨.	•균열의 경우, 차량의 주행에 미치는 영향 및 균열보수 시 보수효과가 작은 점, 동일위치로 바닥판 하면의 누수, 백태와 같은 2차 손상이 없는 점 등을 고려해 볼 때, 당장의 부분적 보수는 비효율적이라 판단된다. 따라서, 정기적인 점검을 통한 주의관찰을 실시하고, 향후 마모, 균열, 소성변형 등의 손상 확대 및 진전 시 일괄 보수를 실시함이 효율적일 것으로 판단됨.
	배수 시설	•배수구 막힘이 S1경간에서 1개소 조사됨.	•배수구 막힘은 유송잡물 및 이물질퇴적에 의해 국부적으로 조사되었으며, 원활한 유지관리를 위해 주기적인 청소가 필요함.
	난간 및 연석	•주요손상으로 균열(cw=0.3mm미만)이 조사됨.	•콘크리트 타설 후 재료적 특성 및 온도변화에 따른 수축·팽창 등에 의해 발생된 비구조적 손상으로 현재로써는 지속관찰이 요구되며, 향후 주입 및 표면보호제 도포 등의 보수방안을 고려하여 일괄보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 판단됨.

나. 기 진단(2018년) 결과와의 비교, 분석

구분		결합 및 손상내용	단위	2018년 정밀안전진단	금회 정밀안전진단	물량 증·감
				물량	물량	
바닥판 하면		균열(cw=0.3mm미만)	m	-	9.40	▲ 9.40
		균열부 백태	m	-	12.60	▲ 12.60
		망상균열	m ²	10.00	62.00	▲ 52.00
		보수부 망상균열	m ²	-	8.00	▲ 8.00
		파손	m ²	-	0.04	▲ 0.04
STB 거더	내부	도장박리	m ²	-	0.28	▲ 0.28
		부식	m ²	-	0.04	▲ 0.04
		볼트, 너트 탈락	개소	-	4	▲ 4
		볼트, 너트 풀림	개소	-	2	▲ 2
		별집	개소	-	2	▲ 2
		실링미처리	개소	704	-	▼ 704
하부 구조	교대	균열(cw=0.3mm미만)	m	2.00	4.20	▲ 2.20
		표면오염	m ²	-	0.75	▲ 0.75
		이물질 퇴적	m ²	-	9.00	▲ 9.00
		균열(cw=0.3mm이상)	m	0.80	-	▼ 0.80
	교각	균열(cw=0.3mm미만)	m	2.00	4.20	▲ 2.20
		균열(cw=0.3mm이상)	m	-	0.80	▲ 0.80
		보수부 재균열(cw=0.3mm미만)	m	-	1.30	▲ 1.30
		망상균열	m ²	1.20	15.05	▲ 13.85
		보수부 망상균열	m ²	-	1.30	▲ 1.30
		표면열화	m ²	-	1.20	▲ 1.20
		표면오염	m ²	-	10.00	▲ 10.00
		보수재 박리	m ²	-	4.14	▲ 4.14
		체수	m ²	-	0.28	▲ 0.28
		식생	m ²	-	145.75	▲ 145.75

구분		결합 및 손상내용	단위	2018년 정밀안전진단	금회 정밀안전진단	물량 증·감	
				물량	물량		
교량받침		플레이트 부식	개소	6	5	▼ 1	
		앵커볼트 부식	개소	-	1	▲ 1	
		받침콘크리트 균열	m	-	1.60	▲ 1.60	
		받침콘크리트 망상균열	m ²	-	2.00	▲ 2.00	
		받침콘크리트 박리	m ²	-	0.12	▲ 0.12	
		받침콘크리트 재료분리	m ²	-	0.20	▲ 0.20	
		받침콘크리트 파손	m ²	-	0.01	▲ 0.01	
		받침몰탈 균열	m	-	0.70	▲ 0.70	
		받침콘크리트 잡철근노출	m ²	-	-	- -	
신축이음 장치		후타재 균열	m	6.10	2.90	▼ 3.20	
		본체부식	m	7.50	11.00	▲ 3.50	
		유간 토사퇴적	m	14.00	14.00	- -	
		유도배수 고무재 파손	m	5.00	-	▼ 5.00	
		후타재 박락	m ²	0.03	-	▼ 0.03	
		차수판 볼트탈락	개소	1	-	▼ 1	
교면포장			포장균열	m	177.00	256.50	▲ 79.50
기타 부재	배수 시설		배수관 부식	개소	-	2	▲ 2
			배수관 형식불량	개소	-	7	▲ 7
			유도배수관 길이부족	개소	-	1	▲ 1
			배수구 막힘	개소	5	1	▼ 4
	난간 및 연석		균열(cw=0.3mm미만)	m	64.70	62.80	▼ 1.90
			보수부 재균열(cw=0.3mm미만)	m	-	0.50	▲ 0.50
			균열부 백태	m	36.30	38.20	▲ 1.90
			망상균열	m ²	-	20.60	▲ 20.60
			백태	m ²	-	0.03	▲ 0.03
			박리	m ²	-	0.22	▲ 0.22
	옹벽 단차	개소	-	1	▲ 1		
검토의견		•기 진단(18년)과의 비교분석 결과, 구조물의 발생된 손상의 급격한 상태변화는 없는 것으로 확인되었으며, 공용중 실시한 유지보수로 일부 손상물량이 감소한 것으로 조사됨. •금회진단에서 조사된 신규손상은 상세조사 및 경년열화 등에 의하여 추가 확인된 것으로 판단됨.					

3.2 내구성 결과요약(콘크리트)

가. 금회 진단 콘크리트 내구성 결과요약

시 험 명	시험부위			시험결과		평가의견
비파괴강도 (MPa)	상부구조 (바닥판)		반발경도법	30.2~32.4		•설계기준강도대비 100% 이상으로 공용년수 경과에 따른 콘크리트강도 저하는 없는 것으로 판단됨. •건전부대비 비건전부의 측정강도가 95%를 상회하여 콘크리트의 표면 품질저하는 경미한 것으로 판단됨.
			초음파전달속도법	29.6~30.8		
	하부구조	교대	반발경도법	26.3~28.1		
				교각	25.4~27.4	
		교대	초음파전달속도법	42.4~43.5		
				교각	42.7~45.7	
철근탐사 (mm)	구 분			배근간격	피복두께	•전반적으로 단위길이당 철근수량을 만족하며 측정피복두께가 설계피복두께 및 배근간격은 일부구간 차이는 있으나, 전반적으로 양호한 것으로 분석됨.
	상부구조 (바닥판)		주철근	109~138	40~45	
			배력철근	100~131	39~44	
	하부구조	교대	주철근	111~141	100~104	
			배력철근	118~162	99~109	
		교각	주철근	110~188	120~138	
			배력철근	264~320	119~154	
	탄산화잔여깊이 (mm)	상부구조			34.1~34.9	
하부구조			92.5~111.6			
염화물함유량시험 (kg/m³)	상부구조			0.405		•상태평가 기준 “b” 로서, 염화물에 의한 철근 부식이 발생할 우려가 없는 것으로 판단됨.
	하부구조			0.420~0.726		
종합평가	•비파괴강도 측정결과, 전 개소의 측정값이 설계기준강도를 상회하는 것으로 나타났으며, 건전부 대비 비건전부의 측정압축강도가 95%를 상회하여 본 구조물의 콘크리트 품질은 양호한 것으로 판단됨. •탄산화 깊이 측정결과, 전개소에서 상태평가 “a” 로 검토되어 현 상태에서는 탄산화에 철근부식의 우려가 없는 상태로 판단됨. •염화물함유량 시험결과 상부구조 1개소, 하부구조 2개소에서 부식이 발생할 우려가 없는 것으로 판단됨.					

나. 기 진단(2018년) 결과와의 비교, 분석

시 험 명	시험부위		시험결과				평가의견
			2018년 정밀안전진단		금회 정밀안전진단		
비파괴 강도 (MPa)	상부 구조	반발경도	28.0~31.8		30.2~32.4		•측정위치의 편차가 존재하나 모든 부재에서 설계기준강도를 상회하여 구조물의 공용년수 증가에 의한 강도 저하는 발생하지 않음.
		초음파 전달속도	21.2~26.6		29.6~30.8		
	하부 구조	반발경도	24.8~28.4		25.4~28.1		
		초음파 전달속도	22.5~28.3		42.4~45.7		
철근탐사 (mm)	구 분		배근간격	피복두께	배근간격	피복두께	•측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 전반적으로 기 진단 결과값과 근사하며, 단위길이당 철근수량을 만족하며 측정 피복두께가 설계피복두께를 상회하여 철근의 배근상태는 양호함.
	상부 구조	주철근	105~135	40~60	109~138	40~45	
		배력철근	110~135	37~46	100~131	39~44	
	교대	주철근	110~145	38~102	111~141	100~104	
		배력철근	135~225	47~110	118~162	99~109	
	교각	주철근	110~140	96~122	110~188	120~138	
		배력철근	270~305	87~105	264~320	119~154	
	탄산화 잔여깊이 (mm)	상부 구조		34.4~47.7		34.1~34.9	
하부 구조		31.6~111.8		92.5~111.6			
염화물 함유량시험 (kg/㎡)	상부 구조		0.148		0.405		•시험결과, 염화물에 의한 부식 발생 가능성이 낮은 상태로 판단됨.
	하부 구조		0.140~0.159		0.420~0.726		
종합 평가	•비파괴강도 측정, 탄산화 깊이측정, 염화물함유량 시험 등을 기 진단 결과와 비교 할 때 공용기간 경과에 따른 내구성 저하는 없는 것으로 분석됨. •철근 배근상태 및 피복두께 측정값이 기 진단 결과와 측정위치별 다소 상이하나, 전반적으로 유사하게 나타나, 공용기간 경과에 따른 콘크리트 내부의 유동은 없다고 분석됨.						

3.3 내구성 결과요약(강재)

가. 금회 진단 강재 내구성 결과요약

시 험 명	시험부위		시험결과	평가의견
강재 초음파탐상	맞대기 용접부		합격(32개소)	• 내부결함이 없는 1급(합격).
도막두께 (μm)	STB Girder	거더 내부	191.0~205.0	• 거더 내·외부 모두 표준도막 두께를 상회하는 양호한 상태인 것으로 측정됨.
		거더 외부	234.0~250.0	
종합 평가	• 강재에 대한 초음파탐상 시험결과, 합격(I 등급) 판정되어 맞대기이음부의 용접상태는 양호한 것으로 나타났으며, 도막두께 측정값은 기준치를 상회하는 양호한 상태인 것으로 측정됨.			

나. 기 진단(2018년) 결과와의 비교, 분석

시 험 명	시험부위		시험결과		평가의견
			전차 정밀안전진단 (‘18년)	금회 정밀안전진단 (‘23년)	
강재 초음파탐상	거더 내부 맞대기 용접부		합격(32개소)	합격(32개소)	• 기 진단 결과와 동일하게 내 부결함이 없는 1급(합격)으 로 판정됨.
도막두께 (μm)	STB Girder	거더 내부	-	191.0~205.0	• 도막두께가 양호한 상태로 측정됨.
		거더 외부	-	234.0~250.0	
종합 평가	• 기 진단 결과와 비교 시 강재에 대한 초음파탐상 시험은 32개소에서 모두 내부결함이 없 는 1급(합격)으로 조사되었고, 도막두께의 경우는 금회 정밀안전진단에서 도막두께 기준 치를 상회하는 양호한 상태인 것으로 측정됨.				

4. 시설물의 상태평가

4.1 상태평가 결과

부재의 분류		상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		탄산화		염화물	
번호	구조 형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간/연석	신축이음	교량 받침	하부	기초	상부	하부	상부	하부
A1(S1)	STB	b	a	a	b	c	b	c	b	b	q	a	a	b	-
P1(S2)	STB	b	a	a	b	c	b	-	a	b	q	-	-	-	b
P2(S3)	STB	b	b	a	b	c	b	-	a	b	q	a	-	-	-
P3(S4)	STB	b	a	a	b	a	b	c	b	b	q	-	a	-	-
P4(S5)	STB	b	a	a	b	a	b	-	a	a	q	a	-	-	-
P5(S6)	STB	b	a	a	b	a	b	-	b	b	q	-	a	-	-
P6(S7)	STB	b	b	a	b	a	b	-	b	b	q	-	a	-	b
P7(S8)	STB	b	a	a	b	a	b	-	b	c	q	a	-	-	-
A2		-	-	-	-	-	-	c	b	b	q	-	a		-
평균		0.200	0.125	0.100	0.200	0.213	0.200	0.400	0.167	0.111	-	0.100	0.100	0.200	0.200
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	2	2	2	1
(평균×가중치) /가중치 합		0.036	0.025	0.005	0.014	0.006	0.004	0.036	0.015	0.042	-	0.002	0.002	0.004	0.002
															0.194
															B

4.2 교량 전체의 상태평가 결과

구 분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산 결함도 점수 ×연장비
울산JCT4교	Steel Box Girder	0.194	B	423.0	1.000	0.194
						0.194
						B

■ 울산JCT4교의 결함도 점수 범위에 따른 등급


기 준	A	B	C	D	E
결함도 범위	$0 \leq x < 0.13$	$0.13 \leq x < 0.26$	$0.26 \leq x < 0.49$	$0.49 \leq x < 0.79$	$0.79 \leq x$

■ 결함도 범위 : $0.130 \leq \text{결함도 지수}(0.194) \leq 0.260$

4.3 기 진단(2018년)결과와의 비교 · 분석

- 기 진단(18년)과의 비교 · 분석결과결합도 지수는 증가(0.145→0.194)하였으나, 상태평가 결과(B)의 변화는 없는 것으로 분석되었다.

구 분		18년 진단		금회 진단		결합도지수 변화요인
		평가 결과	결합도 지수	평가 결과	결합도 지수	
상부구조	바닥판	a	0.113	b	0.200	· 추가손상(균열, 파손 등)
	거더	a	0.100	a	0.125	· 추가손상(도장박리, 부식 등)
2차부재	가로보	a	0.100	a	0.100	· 양호한 상태
기타부재	포장	b	0.200	b	0.200	· 변동없음.
	배수	b	0.175	b	0.213	· 추가손상(배수관 부식, 길이부족 등)
	난간, 연석	b	0.200	b	0.200	· 변동없음.
	신축이음	c	0.333	c	0.400	· 추가손상(본체 부식 등)
받침	교량받침	a	0.122	b	0.167	· 추가손상(균열, 부식, 파손 등)
하부구조	하부	b	0.144	a	0.111	· 유지보수 실시
	기초	q	불가	q	불가	· 조사불가
내구성요소	탄산화(상부)	a	0.100	a	0.100	· 큰 변화 없음(실시위치 상이)
	탄산화(하부)	a	0.100	a	0.100	
	염화물(상부)	a	0.100	b	0.200	
	염화물(하부)	a	0.100	b	0.200	
상태평가결과 / 결합도지수		B	0.145	B	0.194	결합도지수 상승(0.145→0.194)

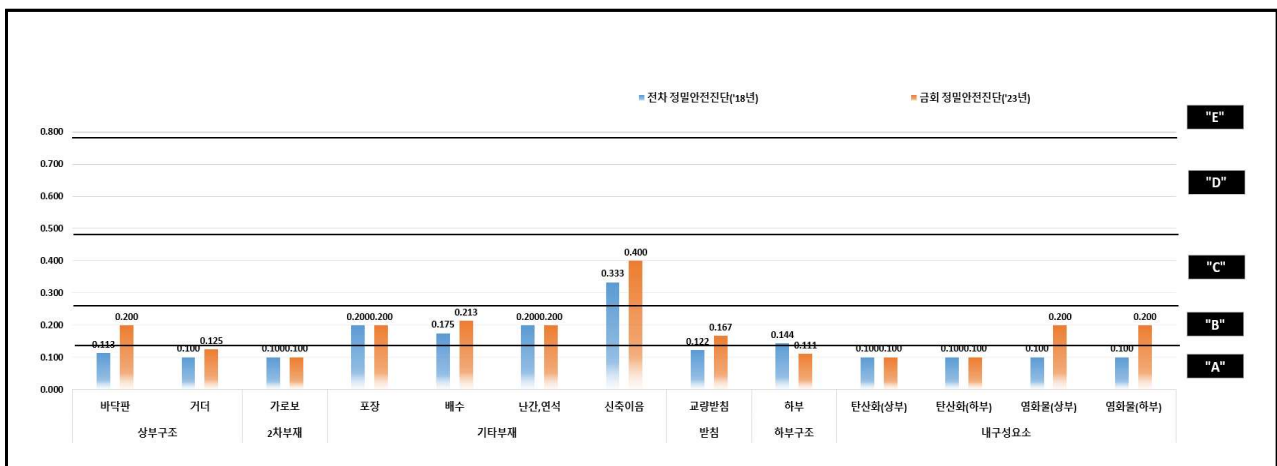

5. 시설물의 안전성평가

5.1 상부구조 안전성 검토 결과

구 분			계산식	판정	비고	
울산 JCT 4교	시점경간 중앙 정모멘트부	휨응력	$\frac{f_a}{f} = \frac{218.500}{104.077} = 2.10$	O.K	MPa	
		전단응력	$\frac{v_a}{v} = \frac{110.000}{13.254} = 8.30$	O.K	MPa	
	내측경간 중앙 정모멘트부	휨응력	$\frac{f_a}{f} = \frac{218.500}{108.063} = 2.02$	O.K	MPa	
		전단응력	$\frac{v_a}{v} = \frac{110.000}{11.979} = 9.18$	O.K	MPa	
	시점경간 부모멘트부	휨응력	$\frac{f_a}{f} = \frac{218.500}{148.151} = 1.47$	O.K	MPa	
		전단응력	$\frac{v_a}{v} = \frac{110.000}{42.936} = 2.56$	O.K	MPa	
	바닥판	단면 검토	캔틸레버부	$\frac{\Phi M_n}{M_u} = \frac{122.167}{68.557} = 1.781$	O.K	kN·m
			중앙부	$\frac{\Phi M_n}{M_u} = \frac{114.194}{84.521} = 1.351$	O.K	kN·m

5.2 하부구조 안전성 검토 결과

구 분				계산식	판정	비고
A2	단면 검토	전면 저판	휨모멘트	$\frac{\Phi M_n}{M_u} = \frac{400.411}{181.225} = 2.209 > 1$	O.K	kN·m
			전단	-	O.K	kN
		후면 저판	휨모멘트	$\frac{\Phi M_n}{M_u} = \frac{400.411}{307.122} = 1.304 > 1$	O.K	kN·m
			전단	$\frac{\Phi V_n}{V_u} = \frac{653.197}{177.379} = 3.682 > 1$	O.K	kN
		벽체	휨모멘트	$\frac{\Phi M_n}{M_u} = \frac{1166.544}{435.545} = 2.678 > 1$	O.K	kN·m
			전단	$\frac{\Phi V_n}{V_u} = \frac{979.796}{222.641} = 4.401 > 1$	O.K	kN
		홍벽	휨모멘트	$\frac{\Phi M_n}{M_u} = \frac{550.591}{187.642} = 2.934 > 1$	O.K	kN·m
			전단	$\frac{\Phi V_n}{V_u} = \frac{470.302}{112.363} = 4.186 > 1$	O.K	kN
P5	기둥 검토	교축직각방향		$\frac{\Phi P_n}{P_u} = \frac{94229.810}{22515.191} = 4.185 > 1$ (축력최대) $\frac{\Phi M_n}{M_u} = \frac{45778.697}{33704.526} = 1.358 > 1$ (모멘트최대)	O.K	kN kN·m
		교축방향		$\frac{\Phi P_n}{P_u} = \frac{94229.810}{22515.191} = 4.185 > 1$ (축력최대) $\frac{\Phi M_n}{M_u} = \frac{28738.831}{5742.909} = 5.004 > 1$ (모멘트최대)	O.K	kN kN·m
	두부보	좌측내민보		1.874 > 1	O.K	kN·m
		우측내민보		1.711 > 1	O.K	kN·m
	기초	교축방향		$\frac{\Phi M_n}{M_u} = \frac{33096.332}{16064.922} = 2.060 > 1$	O.K	kN·m
		교직방향 지점부		$\frac{\Phi M_n}{M_u} = \frac{39589.414}{15622.424} = 2.534 > 1$	O.K	kN·m

6. 종합평가 및 안전등급의 지정

6.1 종합평가 결과

구조물명	상태평가 결과		안전성평가 결과			종합평가 결과
	환산결함도점수	기준	S・F		기준	
울산JCT4교	0.194	B	상부 구조	1.0 이상	A	B
			하부 구조	1.0 이상	A	
종합평가	•울산JCT4교의 외관조사 및 내구성조사에 의한 상태평가 결과는 내구성 확보를 위해 일부 보수가 필요한 “B” 로 평가됨 •안전성평가 결과 모두 최소 안전율 1.0이상으로 “A” 로 평가됨 •상태평가 및 안전성평가 결과를 통한 종합평가 결과 울산JCT4교는 “B” 로 평가됨					

6.2 안전등급 지정

안전등급	구조물명	안전등급
	울산JCT4교	B등급(양호)

7. 보수·보강 및 유지관리방안

7.1 보수·보강 및 개략공사비

구 분		손상내용	보수방안	손상 물량	보수 물량	단위	단가 (천원)	개략 공사비 (천원)	우선 순위
바닥판하면		균열(cw=0.3mm미만)	표면보수	9.40	3.53	m ²	65	229	2
		균열부 백태	표면보수	12.60	4.73	m ²	65	307	2
		망상균열	표면보수	62.00	93.00	m ²	65	6,045	2
		보수부 망상균열	표면보수	8.00	12.00	m ²	65	780	2
		파손	단면보수+ 탄산화방지제도포	0.04	0.06	m ²	305	18	2
STB 거더	내부	도장박리	재도장	0.28	0.42	m ²	80	34	2
		부식	재도장	0.04	0.06	m ²	80	5	2
		볼트, 너트 탈락	재체결	4	4	개소	10	40	3
		볼트, 너트 풀림	재체결	2	2	개소	10	20	3
		별집	제거	2	2	개소	100	200	3
하부 구조	교대	균열(cw=0.3mm미만)	표면보수	4.20	1.58	m ²	65	102	2
	교각	균열(cw=0.3mm미만)	표면보수	4.20	1.58	m ²	65	102	2
		균열(cw=0.3mm이상)	주입보수	0.80	1.2	m	80	96	1
		보수부 재균열(cw=0.3mm미만)	표면보수	1.30	0.49	m ²	65	32	2
		망상균열	표면보수	15.05	22.58	m ²	65	1,467	2
		보수부 망상균열	표면보수	1.30	1.95	m ²	65	127	2
		표면열화	표면보수	1.20	1.80	m ²	65	117	2
		보수재 박리	표면보수	4.14	6.21	m ²	65	404	2
		식생	식생제거	145.75	218.63	m ²	10	2,186	3
교량받침	플레이트 부식	재도장	5	5	개소	80	400	2	
	앵커볼트 부식	재도장	1	1	개소	80	80	2	
	받침콘크리트 균열	표면보수	1.60	0.60	m	65	39	2	
	받침콘크리트 망상균열	표면보수	2.00	3.00	m ²	65	195	2	

구 분		손상내용	보수방안	손상 물량	보수 물량	단위	단가 (천원)	개략 공사비 (천원)	우선 순위
교량받침		받침콘크리트 박리	단면보수	0.12	0.18	m ²	240	43	2
		받침콘크리트 재료분리	단면보수	0.20	0.30	m ²	240	72	2
		받침콘크리트 파손	단면보수	0.01	0.02	m ²	240	4	2
		받침물탈 균열	표면보수	0.70	0.30	m	65	20	2
신축이음장치		유간 토사퇴적	청소	14.00	21.0	m	18	378	3
기타 부재	배수 시설	배수관 형식불량	개소	7	7	개소	1000	7,000	2
		유도배수관 길이부족	개소	1	1	개소	500	500	2
		배수구 막힘	개소	1	1	개소	20	20	3
	난간 및 연석	균열(cw=0.3mm미만)	m	62.80	23.55	m ²	65	1,531	2
		보수부 재균열(cw=0.3mm미만)	m	0.50	0.19	m ²	65	12	2
		균열부 백태	m	38.20	14.33	m	65	931	2
		망상균열	m ²	20.60	30.90	m ²	65	2,009	2
		백태	m ²	0.03	0.05	m ²	65	3	2
		박리	m ²	0.22	0.33	m ²	240	79	2
	점검시설		출입사다리 고정불량	개소	1	1	개소	500	500
순공사비 합계(천원)								26,126	
제경비(순공사비×50%)								13,063	
부대공사비(순공사비×20%)								5,225	
순위별 공사비 (제경비 포함)			1순위					163	
			2순위					38,600	
			3순위					5,651	
개략공사비 총계(₩)								44,414	

- ※ 순공사비는 부대공(교통통제 및 고소장비 등)을 제외한 개략공사비 합산금액이며, 부대비용은 현장여건에 따라 금액이 변경될 수 있음.
- ※ 부대공사비는 교통통제, 고소장비, 안전관리자 선임 등을 포함한 금액으로, 순공사비의 20%로 산정하였음.
- ※ 보수물량은 확실한 보수효과를 얻기 위하여 손상물량의 50%를 할증하였음.
- ※ 정확한 수량산출이 가능한 공종은 할증 미반영.
- ※ 일부 손상은 보수물량 산정 시 보수단가 및 방법을 고려하여 단위 및 물량 변경.
- ※ 상기 개략공사비는 금회 현장조사 시 확인한 물량으로 산정하였으며, 이후의 실시설계시 공법선정, 단가변동 및 현장여건상 부대공의 추가 등으로 변동될 수 있음.(2023년 도로공사 유지보수 공종별 단가집 참조)

7.2 유지관리방안

7.2.1 부재별 중점유지관리 사항

부재구분	중 점 점 검 내 용
바닥판	• 균열($Cw=0.3\text{mm}$미만) 및 보수부 망상균열의 발생여부 • 균열부 백태 발생여부
강박스 거더	• 도장박리 및 부식 발생여부
하부구조	• 균열($Cw=0.3\text{mm}$미만), 균열($Cw=0.3\text{mm}$이상), 망상균열의 발생여부 • 표면열화, 보수재 박리 발생여부
교량받침	• 받침콘크리트 균열의 발생여부 • 플레일즈 부식, 앵커볼트 부식 진행 여부
신축이음장치	• 온도변화에 따른 가동여유량 확보여부 및 주변부 외관상태(A1, P3, A2) • 본체 부식 발생여부
교면포장	• 공용기간 경과에 따른 손상 여부(포장 균열)
방호벽 (난간, 연석)	• 균열($Cw=0.3\text{mm}$미만), 백태, 박리의 발생여부

7.2.2 중점유지관리사항

울산JCT4교 중점유지관리사항

■ 중점유지관리 사항	■ 점검방향 : ① 바닥판 S1, S2 균열부 백태 ⇨ ② 거더 내부 S3 도장박리 ⇨ ③ 교대 A1, A2 균열(Cw=0.3mm미만) ⇨ ④ 교각 균열(Cw=0.3mm이상) ⇨ ⑤ 교량받침 플레이트 부식 및 앵커볼트 부식 ⇨ ⑥ 신축이음 본체 부식				
◎ 교량의 현황 · 구조물명 : 울산JCT4교 · 노 선 명 : 부산울산선(47.0km) · 제 원 : L=423m / B=9.0m 상부형식 : STB · 하부형식 : 교대 - 역T형 교각 - 일주식					
	바닥판 S1 균열부 백태	바닥판 S2 균열부 백태	거더 내부 S3 도장박리		교대 A1 균열(Cw=0.3mm미만)
① 바닥판 균열부 백태 · 균열의 진전여부 확인 · 보수 후 재균열 발생 여부 및 지속적 관리	① 바닥판 S1, S2 균열부 백태 → 손상 진전, 2차 손상 발생 여부 → 보수 후 재손상 발생 여부 ② 거더 내부 S3 도장박리 → 손상 진전 여부 → 보수 후 재손상 발생 여부 ⑥ 신축이음 본체 부식(A1, P3, A2) → 손상 진전 여부 → 2차 손상 발생 여부				
② 거더 내부 도장박리 · 박리로 인한 2차 손상 발생여부 확인 · 보수 후 재손상 발생 여부 및 추가손상 발생 여부 확인					
③ 교대 균열(Cw=0.3mm미만) · 균열의 진전여부 확인 · 보수 후 재균열 발생 여부 확인					
④ 교각 균열(Cw=0.3mm이상) · 균열의 진전여부 확인 · 보수 후 재균열 발생 여부 확인	③ 교대 균열(Cw=0.3mm미만) → 손상 진전 여부 → 보수 후 재손상 발생 여부 ④ 교각 P7 균열(Cw=0.3mm이상) → 손상 진전 여부 → 보수 후 재손상 발생 여부 ⑤ 교량받침 플레이트, 앵커볼트 부식 → 손상 진전 여부 → 보수 후 재손상 발생 여부				
⑤ 교량받침 플레이트 부식 및 앵커볼트 부식 · 부식 추가 손상 발생여부 확인 · 보수 후 재손상 발생 여부 확인					
⑥ 신축이음 본체 부식 · 부식으로 인한 2차 손상 발생여부 확인 · 제기능 여부 확인	교대 A2 균열(Cw=0.3mm미만)	교각 P7 코깅 균열(Cw=0.3mm이상)	교량받침 A2 플레이트 부식	교량받침 A1 앵커볼트 부식	신축이음 본체 부식

8. 종합결론

울산JCT4교는 울산광역시 울주군 범서읍에 위치한 부산울산선 상 (47.0km)의 고속도로 교량이며, 2008년 12월에 준공되었다. 시공사는 삼성물산이며, 설계하중은 DB-24(DL-24)로 확인되었다.

본 교량의 연장은 423.0m(8경간)이며, 폭은 9.0m(유효폭: 8.1m, 편도1차로)이다. 구조형식으로 상부구조는 Steel Box Girder(S1~S8경간)로 시공되었으며, 하부구조는 역T형 교대와 일주식 교각으로 시공되었다. 또한 기초형식은 직접기초(교대, 교각) 및 강관파일기초(교대, 교각)로 시공되어 있다.

본 과업은 울산JCT4교의 준공 이후 2회차 시행하는 정밀안전진단이며, 시공자료 분석을 포함하여 외관조사, 각종시험 및 구조안전성평가 등을 통한 종합결론을 요약하면 다음과 같다.

8.1 현장조사, 시험 및 상태평가 결과

- 바닥판하면에 대한 외관조사 결과, 하중의 증가 및 내하력 저하에 따른 구조적 손상은 발생하지 않은 것으로 조사되었으며, 금회 상세조사를 통해 조사된 손상은 재료적 특성, 환경요인에 의해 발생한 비구조적 손상이 대부분인 것으로 확인되었다.
- 거더에 대한 외관조사 결과, 응력의 집중이나 과하중으로 인한 수직, 수평 보강재(Rib)의 변형, 파손 등의 구조적인 손상은 발생하지 않은 것으로 확인되었다. 다만, 관리 및 경년 열화, 시공적 요인 등에 의한 도장박리, 부식, 환기구 볼트, 너트 탈락 등의 손상이 일부 구간에 걸쳐 국부적으로 조사되었다.
- 2차부재(가로보)에 대한 외관조사결과, 비틀림에 의한 좌굴이나 구조물에 안전성에 영향을 미칠만한 중요손상은 발생하지 않은 상태로 확인되었다.
- 교대에 대한 외관조사결과, 균열(cw=0.3mm미만), 표면오염, 이물질 퇴적이 조사되었으며, 균열은 교대 A1에서 2개소 A1에서 1개소 총 3개소가 구체 전면에 국한되어 조사되었으며, 균열의 폭은 0.3mm미만으로 조사되었다.
- 교각에 대한 외관조사결과, 기둥부 및 코핑부에서 수평 및 수직형상을 띤 균열 폭 0.1~0.3mm 수준의 균열 및 망상균열(4개소)이 국부적으로 조사되었으며, 보수부 재손상, 표면열화, 표면오염 등이 일부구간에 걸쳐 확인되었다.
- 교량받침은 온도변화에 따른 여유량 확인결과, 전개소에서 가동여유량이 양호한 것으로 조사되었으며, 그 외 방호벽 균열 및 박리, 유도배수관 길이부족 등 일부 손상에 대해서 보수가 요구된다.
- 콘크리트의 내구성조사결과 콘크리트의 강도, 철근배근상태, 탄산화 등의 시험항목에 대해서 설계기준을 만족하는 양호한 품질을 유지하고 있는 상태로 평가되었으며, 철근 깊이에서 염화물함유량 시험결과는 염화물에 의한 부식이 발생할 우려가 없는 상태 및 부식 발생 가능성이 낮은 상태인 “b” 으로 평가되었다.

- 상태평가결과, 구조물의 영향을 미칠만한 손상이 조사되지 않은 상태로서 전반적으로 양호한 상태인 “B(0.194)”로 산정되었다.

8.2 안전성평가 결과

- 구조검토를 통한 안전성 검토결과, 상부구조(거더 및 바닥판) 및 하부구조(교대 및 교각)은 최소안전율이 1.0이상으로 나타나 안전성을 확보하고 있으며, 내하율도 1.0이상으로 설계하중 DB(DL)-24이상의 내하력을 보유하고 있는 상태로 평가되었다.

8.3 종합결언

- 울산JCT4교는 2008년에 준공되어 15년 이상의 공용기간이 경과한 교량시설물로서. 금회진단결과, 구조물의 안전성에 영향을 미칠만한 중대결함 등은 발생되지 않은 것으로 조사되었다.

주요 손상으로 상부구조 바닥판 균열($C_w=0.3\text{mm}$ 미만), 균열부 백태 및 거더 도장박리, 부식이 조사되었고, 균열($C_w=0.3\text{mm}$ 미만), 균열부 백태에 대해서는 표면보수가 필요하며, 도장박리 및 부식 손상에 대해서는 재도장이 필요한 것으로 판단된다.

하부구조는 균열($C_w=0.3\text{mm}$ 미만), 균열($C_w=0.3\text{mm}$ 이상), 단면손상(보수재 박리)이 조사되었고, 조사된 손상에 대해서는 표면보수, 주입보수 등이 필요한 것으로 판단된다.

교량받침의 온도변화에 따른 가동여유량을 확보하고 있는 것으로 확인되었으며, 전반적으로 거동상태는 양호한 것으로 검토되었다.

포장파손은 주의관찰을 실시하며 향후 마모, 균열, 소성변형 등의 손상 확대 및 진전 시 일괄 보수를 실시하고, 신축이음 유간 토사퇴적은 청소가 요구된다.

공용중 유지보수를 실시하고 있으나, 국부적인 추가손상이 확인되고 있는 것으로 조사되었으며, 구조물의 내구성 확보를 위해서는 손상의 진전여부, 추가손상 발생여부 확인 등의 중점관리가 요구된다.

- 본 교량의 상태평가 및 안전성평가 결과를 토대로 안전등급을 산정하면 『B등급(양호)』로 평가되었으며, 결함 및 손상 부위에 대하여 금회 진단 보고서에 제시된 보수를 시행하고 중점유지관리가 필요한 구간에 대한 지속적인 유지관리가 수행된다면 1등급(DB-24)로서의 기능을 유지할 수 있을 것으로 판단된다.

보고서 목차

● 서 두

- 정밀안전진단 결과표
- 정밀안전진단 실시결과 요약표
- 현황표
- 정밀안전진단 참여기술진
- 시설물의 위치도
- 시설물의 전경사진
- 정밀안전진단 결과 요약문

제 1장 정밀안전진단 개요	1
1.1 과업의 목적	3
1.2 과업의 범위 및 내용	3
1.2.1 과업의 범위	3
1.2.2 과업수행기간	3
1.2.3 과업의 내용	4
1.3 과업수행 절차 및 일정	5
1.3.1 과업수행 절차	5
1.3.2 과업수행 일정	6
1.4 대상교량의 현황	7
1.4.1 교량의 현황	7
1.5 사용장비 및 시험기기의 현황	16
1.6 교량기호의 정의	21
제 2장 자료수집 및 분석	23
2.1 자료수집 현황	25
2.2 건설 관련자료 검토결과 요약	26
2.2.1 구조계산서 검토	26
2.2.2 토질 및 지반조사 자료검토	27
2.3 기존 정밀안전점검 및 정밀안전진단 실시결과	34

2.3.1 점검 및 진단이력	34
2.3.2 기존 정밀안전점검·정밀안전진단 실시결과	39
2.4 보수·보강 이력	41
2.4.1 보수·보강 이력	41
2.4.2 검토의견	41
2.5 시설물의 내진설계 여부 확인	42
2.5.1 해석개요	42
2.5.2 연결부 지진력 및 변위	43
2.5.3 교각부 지진력 및 변위	43
2.5.4 최소받침 지지길이의 확보	43
2.6 자료분석 결과요약	44
2.7 기타 참고자료	45

제 3장 현장조사 및 시험47

3.1 개요	49
3.1.1 주변현황 및 하중변화	53
3.1.2 부재제원 측정	54
3.2 외관조사	55
3.2.1 상부구조	55
3.2.2 하부구조	68
3.2.3 기초부	78
3.2.4 교량받침	79
3.2.5 신축이음장치	91
3.2.6 교면포장	101
3.2.7 기타부재	103
3.2.8 공중이 이용하는 부위	112
3.2.9 교량의 공중이용시설 유해·위험요인(10대) 위험요소 점검결과	115
3.3 콘크리트 내구성조사	118
3.3.1 개 요	118
3.3.2 시험내용 및 평가기준	121
3.3.3 시험결과 및 분석	133
3.4 강재 내구성조사	152
3.4.1 개 요	152
3.4.2 시험현황	153
3.4.3 시험내용 및 평가기준	155
3.4.4 용접부에 발생하는 대표적인 결함	159
3.4.5 시험결과 및 분석	160
3.5 현장조사 및 시험 결과요약	164
3.5.1 외관조사 결과요약	164
3.5.2 콘크리트 내구성 결과요약	168
3.5.3 강재 내구성조사 결과요약	170

제 4장 시설물의 상태평가	171
4.1 개요	173
4.2 상태평가 항목 및 기준	173
4.2.1 부재별 상태평가 적용범위	173
4.2.2 구조형식에 따른 부재별 가중치	174
4.2.3 상태평가 결과 결정	175
4.3 상태평가 결과	176
4.3.1 각 부재별 상태평가 결과	176
4.3.2 시설물 전체 상태평가 결과	183
4.3.3 기 진단결과와의 비교, 분석	185
제 5장 시설물의 안전성평가	187
5.1 개 요	189
5.1.1 안전성검토	189
5.1.2 내하력평가	194
5.2 상부구조 안전성평가	195
5.2.1 울산JCT4교(Steel Box Girder)	195
5.3 내하력평가	242
5.3.1 개 요	242
5.3.2 내하력평가 결과	244
5.4 하부구조 안전성평가	245
5.4.1 교대(A2) 구조검토	245
5.4.2 교각(P5) 구조검토	254
5.5 안전성평가 결과	265
5.5.1 안전성평가 결과	265
5.5.2 안전성평가 종합결론	267
5.5.3 전차 정밀안전진단과의 결과비교	267
제 6장 종합평가 및 안전등급의 지정	269
6.1 종합평가 결과 산정절차	271
6.1.1 종합평가 결과 산정방법	271
6.2 종합평가 결과	272
6.2.1 종합평가 결과	272
6.3 안전등급 지정	273
6.3.1 안전등급 기준	273
6.3.2 안전등급 지정	273
6.3.3 기 진단결과와의 비교, 분석	274
제 7장 보수·보강 및 유지관리방안	275
7.1 개요	277
7.2 보수·보강 방안	279

7.2.1 보수·보강 추진방향 및 우선순위의 결정	279
7.2.2 결함내용별 보수·보강방안	284
7.2.3 주요결함 및 손상에 대한 보수·보강 방법	286
7.3 보수·보강 개략공사비	310
7.4 유지관리 방안	312
7.4.1 진단결과에 따른 중점유지관리 사항	312
7.4.2 유지관리 시 점검요령	313
7.4.3 중점 유지관리사항 및 유지관리 시 점검방향	325
제 8장 종합결론	327
8.1 현장조사, 시험 및 상태평가 결과	329
8.2 안전성평가 결과	330
8.3 종합결언	330

◎ 부 록

1. 과업지시서
2. 외관조사망도
3. 안전성평가 결과자료
4. 측정, 시험, 계측 성과표
5. 상태평가 결과자료
6. 시설물관리대장 사본
7. 사용장비 및 기기의 사진
8. 사전조사자료
9. 사진대지
10. 유해·위험요인(10대) 위험요소 점검결과

표 목 차

【표 1.1】 과업의 내용	4
【표 1.2】 정밀안전진단 및 성능평가 과업수행 일정	6
【표 1.3】 울산JCT4교 현황표	7
【표 1.4】 주요 사용장비 및 시험기기 일반사항	16
【표 1.5】 검·교정 성적서 현황	17
【표 1.6】 교량기호의 정의	21
【표 2.1】 자료수집 현황	25
【표 2.2】 울산JCT4교 구조계산 시 설계조건 및 검토결과	26
【표 2.3】 지질계통표	27
【표 2.4】 시추조사 위치	29
【표 2.5】 시추조사 결과	32
【표 2.6】 시추조사 결과 분석	32
【표 2.7】 토질 시험 결과	33
【표 2.8】 점재하시험 결과	33
【표 2.9】 점검 및 진단이력	34
【표 2.10】 전차 정밀안전진단(2018년) 실시결과 요약	39
【표 2.11】 전차 정밀안전점검(2022년) 실시결과 요약	40
【표 2.12】 울산JCT4교 보수·보강 이력	41
【표 2.13】 내진 설계여부	42
【표 2.14】 해석개요	42
【표 2.15】 연결부 지진력 및 변위	43
【표 2.16】 교각부 지진력 및 변위	43
【표 2.17】 최소받침 지지길이의 확보	43
【표 2.18】 자료분석 결과요약	44
【표 2.19】 기타 참고자료	45
【표 3.1】 부재별 조사항목	50
【표 3.2】 공중이용시설 10대 위험요소 점검요령 및 예방방법	51
【표 3.3】 부재별 제원 측정결과	54
【표 3.4】 바닥판 외관조사 결과	56
【표 3.5】 바닥판 하면 기 진단 결과와의 비교	58
【표 3.6】 시간경과에 따른 균열 발생도	59
【표 3.7】 강박스 거더 내부 외관조사 결과	61

【표 3.8】 강박스 거더 내부 기 진단 결과와의 비교	63
【표 3.9】 강박스 거더 외부 외관조사 결과	66
【표 3.10】 강박스 거더 외부 기 진단 결과와의 비교	66
【표 3.11】 2차부재(가로보) 외관조사 결과	67
【표 3.12】 2차부재(가로보) 기 진단 결과와의 비교	68
【표 3.13】 교대 외관조사 결과	69
【표 3.14】 교대 기 진단 결과와의 비교	70
【표 3.15】 각종 기준에 따른 허용각 변위	71
【표 3.16】 변위(직립도) 측정 결과	72
【표 3.17】 교각 외관조사 결과	73
【표 3.18】 교각 기 진단 결과와의 비교	76
【표 3.19】 교량받침 외관조사 결과	80
【표 3.20】 연단거리 측정 결과	84
【표 3.21】 교량받침 가동상태 검토결과	85
【표 3.22】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 산정(1차 조사)	85
【표 3.23】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과(1차 조사)	86
【표 3.24】 교량받침 이동량(기상청 통계) 산정(1차 조사)	87
【표 3.25】 교량받침 이동량(기상청 통계자료) 검토결과(1차 조사)	87
【표 3.26】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 산정(2차 조사)	88
【표 3.27】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과(2차 조사)	88
【표 3.28】 교량받침 이동량(기상청 통계) 산정(2차 조사)	89
【표 3.29】 교량받침 이동량(기상청 통계자료) 검토결과(2차 조사)	89
【표 3.30】 교량받침 기 진단과의 결과 비교	90
【표 3.31】 신축이음장치 외관조사 결과	92
【표 3.32】 신축이음 유간 측정결과	93
【표 3.33】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동상태 검토결과	94
【표 3.34】 신축이음 신축이동량(설계기준 온도) 산정(1차 조사)	94
【표 3.35】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동여유량(설계기준 온도) 검토결과(1차 조사)	94
【표 3.36】 신축이음 신축이동량(기상청 통계) 산정(1차 조사)	95
【표 3.37】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동여유량(기상청 통계자료) 검토결과(1차 조사)	95
【표 3.38】 신축이음 신축이동량(설계기준 온도) 산정(2차 조사)	96
【표 3.39】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동여유량(설계기준 온도) 검토결과(2차 조사)	96
【표 3.40】 신축이음 신축이동량(기상청 통계) 산정(2차 조사)	97
【표 3.41】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동여유량(기상청 통계자료) 검토결과(2차 조사)	97
【표 3.42】 신축이음장치 기 진단 결과와의 비교	99
【표 3.43】 교면포장 외관조사 결과	102
【표 3.44】 교면포장 기 진단 결과와의 비교	103
【표 3.45】 배수시설 외관조사 결과	105
【표 3.46】 배수시설 기 진단 결과와의 비교	106

【표 3.47】 난간 및 연석(방호벽) 외관조사 결과	108
【표 3.48】 난간 및 연석(방호벽) 기 진단 결과와의 비교	111
【표 3.49】 고정식 점검시설 설치현황	112
【표 3.50】 공중이용시설 10대 위험요소	115
【표 3.51】 콘크리트 내구성조사 현황	118
【표 3.52】 콘크리트 내구성조사 위치선정 사유	119
【표 3.53】 반발경도시험 시험내용 및 평가기준	121
【표 3.54】 반발경도시험 시험보고서	122
【표 3.55】 초음파전달속도시험 시험내용 및 평가기준	123
【표 3.56】 초음파전달속도시험 시험보고서	124
【표 3.57】 코어 압축강도시험 시험내용 및 평가기준	125
【표 3.58】 코어 압축강도시험 시험보고서	126
【표 3.59】 철근탐사시험 시험내용 및 평가기준	127
【표 3.60】 철근탐사시험 시험보고서	128
【표 3.61】 탄산화 깊이 측정 시험내용 및 평가기준	129
【표 3.62】 탄산화 깊이 측정 시험보고서	130
【표 3.63】 염화물 함유량시험 시험내용 및 평가기준	131
【표 3.64】 염화물 함유량시험 시험보고서	132
【표 3.65】 균열깊이 조사 시험내용 및 평가기준	132
【표 3.66】 상부구조 반발경도 시험결과(MPa)	134
【표 3.67】 하부구조 비파괴강도 시험결과(MPa)	135
【표 3.68】 반발경도 시험 결과 요약	135
【표 3.69】 비건전부 위치선정 현황	136
【표 3.70】 건전부/비건전부 비교 결과	136
【표 3.71】 전차 정밀안전진단 및 전차 정밀안전점검의 반발경도 시험 결과 비교	137
【표 3.72】 상부구조 초음파 전달속도 시험결과(MPa)	138
【표 3.73】 하부구조 초음파 전달속도 시험결과(MPa)	139
【표 3.74】 초음파 전달속도 시험 결과 요약	140
【표 3.75】 전차 정밀안전진단 초음파 전달속도시험 결과 비교	140
【표 3.76】 콘크리트 코어 상태조사(2023년)	141
【표 3.77】 코어 압축강도시험 결과(MPa)	141
【표 3.78】 보정계수의 결정	142
【표 3.79】 하부구조(반발경도법) 비파괴 보정계수에 의한 추정비파괴강도(MPa)	142
【표 3.80】 하부구조(초음파속도법) 비파괴 보정계수에 의한 추정비파괴강도(MPa)	143
【표 3.81】 보정계수 선정에 의한 비파괴강도 결과분석	143
【표 3.82】 전차 정밀안전진단 추정 비파괴강도 결과 비교	144
【표 3.83】 상부구조 철근탐사 시험결과	145
【표 3.84】 하부구조 철근탐사 시험결과	145
【표 3.85】 철근탐사시험 결과 요약	146

【표 3.86】 전차 정밀안전진단 철근탐사시험 결과 비교	147
【표 3.87】 상부구조 탄산화 깊이 측정 결과	147
【표 3.88】 하부구조 탄산화 깊이 측정 결과	148
【표 3.89】 탄산화 깊이 측정 결과 요약	149
【표 3.90】 전차 정밀안전진단 및 전차 정밀안전점검의 탄산화 깊이 측정 결과 비교	149
【표 3.91】 염화물함유량 시험 결과	150
【표 3.92】 염화물함유량 시험 결과 요약	151
【표 3.93】 전차 정밀안전진단 염화물함유량 결과 비교	151
【표 3.94】 일반적인 강재 비파괴시험 방법의 개요	152
【표 3.95】 강재 비파괴시험 기준수량	153
【표 3.96】 강재 비파괴시험 시험현황	153
【표 3.97】 초음파 탐상시험 시험내용 및 평가기준	155
【표 3.98】 초음파 탐상시험 시험보고서	156
【표 3.99】 일반환경용 중방식 도장(도로공사표준시방서(2018))	158
【표 3.100】 도막두께 측정 시험보고서	158
【표 3.101】 용접부에 발생하는 대표적인 결함	159
【표 3.102】 강재 초음파(U.T) 탐상시험 측정결과	161
【표 3.103】 전차 정밀안전진단 강재 초음파(U.T) 결과 비교	162
【표 3.104】 도막두께 측정결과	163
【표 3.105】 금회 진단 외관조사 결과요약	164
【표 3.106】 기 진단(2018년) 외관조사 결과 비교	166
【표 3.107】 금회 정밀안전진단 내구성조사 결과요약	168
【표 3.108】 내구성조사 기 정밀안전진단(2018년)결과와의 비교	169
【표 3.109】 금회 정밀안전진단 강재 내구성조사 결과요약	170
【표 3.110】 강재 내구성조사 전차 정밀안전진단(2018년)결과와의 비교	170
【표 4.1】 부재별 상태평가 적용 범위	173
【표 4.2】 구조형식에 따른 일반교량의 부재별 가중치	174
【표 4.3】 결함도 점수 범위에 따른 기준	175
【표 4.4】 바닥판 상태평가 결과	176
【표 4.5】 거더 상태평가 결과	177
【표 4.6】 2차부재(가로보) 상태평가 결과	177
【표 4.7】 교대 상태평가 결과	178
【표 4.8】 교각 상태평가 결과	178
【표 4.9】 기초 상태평가 결과	179
【표 4.10】 교량받침 상태평가 결과	179
【표 4.11】 신축이음 상태평가 결과	180
【표 4.12】 교면포장 상태평가 결과	180
【표 4.13】 배수시설 상태평가 결과	181
【표 4.14】 난간 및 연석 상태평가 결과	181

【표 4.15】 탄산화 상태평가 결과	182
【표 4.16】 염화물 상태평가 결과	182
【표 4.17】 상태평가 결과표	183
【표 4.18】 울산JCT4교 상태평가 결과표(전체)	183
【표 4.19】 공중이 이용하는 부위 상태평가 결과	184
【표 4.20】 기 진단 결과와의 상태평가 결함도 점수 비교	185
【표 5.1】 상부구조 검토단면 선정	189
【표 5.2】 하부구조 검토단면 선정	190
【표 5.3】 울산JCT4교 설계기준 비교표	191
【표 5.4】 구조검토시 적용 물성치 및 하중조건	192
【표 5.5】 단면배치	202
【표 5.6】 합성전 고정하중(바닥판 하중)에 의해 주거더에 작용하는 하중	202
【표 5.7】 합성후 고정하중에 의해 주거더에 작용하는 하중	203
【표 5.8】 활하중	204
【표 5.9】 플랜지의 유효폭 산정	206
【표 5.10】 바닥판의 유효폭 산정	207
【표 5.11】 단면제정수 산정	209
【표 5.12】 시점경간 중앙 정모멘트부 단면력 산정결과	213
【표 5.13】 시점 지점부 부모멘트부 단면력 산정결과	213
【표 5.14】 내측경간 중앙 정모멘트부 단면력 산정결과	213
【표 5.15】 종점 지점부 부모멘트부 단면력 산정결과	214
【표 5.16】 종점경간 중앙 정모멘트부 단면력 산정결과	214
【표 5.17】 시점경간 중앙 정모멘트부 휨응력 검토결과	215
【표 5.18】 내측경간 중앙부 정모멘트부 휨응력 검토결과	218
【표 5.19】 시점경간 지점부 부모멘트부 휨응력 검토결과	221
【표 5.20】 허용피로 응력범위	223
【표 5.21】 허용피로 응력범위	223
【표 5.22】 정모멘트부 검토위치 및 응력범주	224
【표 5.23】 부모멘트부 검토위치 및 응력범주	225
【표 5.24】 피로검토	226
【표 5.25】 강박스거더의 휨응력 검토결과	227
【표 5.26】 강박스거더의 전단응력 검토결과	227
【표 5.27】 강박스거더의 합성응력 검토결과	228
【표 5.28】 교량받침용량 검토	230
【표 5.29】 콘크리트와 철근의 물성치	231
【표 5.30】 바닥판의 단면검토 결과	241
【표 5.31】 공용내하력	244
【표 5.32】 각 부재별 단면검토 결과(A2)	253

【표 5.33】 각 부재별 사용성(균열) 검토결과(A2)	253
【표 5.34】 단면제정수 산정(P5)	260
【표 5.35】 부재력 집계(P5)	261
【표 5.36】 기둥 단면검토 결과(P5)	261
【표 5.37】 각 부재별 단면검토 결과(P5)	264
【표 5.38】 각 부재별 사용성(균열) 검토결과(P5)	264
【표 5.39】 상부구조 안전성 평가결과(울산JCT4교)	265
【표 5.40】 하부구조 안전성 평가결과(울산JCT4교)	266
【표 5.41】 전차 정밀안전진단과의 비교	267
【표 6.1】 종합평가 결과	272
【표 6.2】 시설물의 안전등급	273
【표 6.3】 안전등급 지정	273
【표 6.4】 기 진단 결과와의 종합평가 결과 비교	274
【표 7.1】 시설물의 보수·보강방안 수립에 따른 검토사항	278
【표 7.2】 보수·보강 우선순위 결정 기준	279
【표 7.3】 시특법 시행령 제12조에 의한 “대통령령이 정하는 중대한 결함” 유무(교량)	280
【표 7.4】 균열 보수 필요성 판단기준	281
【표 7.5】 박리 보수 필요성 판단기준	281
【표 7.6】 박락 보수 필요성 판단기준	282
【표 7.7】 누수/백태 보수 필요성 판단기준	282
【표 7.8】 철근부식 보수 필요성 판단기준	282
【표 7.9】 보수·보강 일람표	284
【표 7.10】 수지주입공법의 종류	287
【표 7.11】 균열폭에 알맞은 수지의 점도	287
【표 7.12】 균열폭에 따른 주입파이프/패커의 간격	288
【표 7.13】 에폭시계 수지의 규격	288
【표 7.14】 표면처리공법 공법비교안	291
【표 7.15】 주입보수공법 공법비교안	293
【표 7.16】 일반적인 단면 복구(보수)재의 분류	297
【표 7.17】 단면복구(보수) 공법비교안	299
【표 7.18】 보수도장의 표면처리	301
【표 7.19】 강재도장 전처리공법 비교표	302
【표 7.20】 강재도장 공법비교표	303
【표 7.21】 일반적인 부식환경 도막두께	305
【표 7.22】 가혹한 부식환경 도막두께	305
【표 7.23】 부분 재도장시 도막두께	306
【표 7.24】 도장 전·후 검사항목	307
【표 7.25】 보수·보강 개략공사비	310

그림 목 차

【그림 1.1】 정밀안전진단 과업수행 흐름도	5
【그림 1.2】 종 · 평면도	8
【그림 1.3】 슬래브 일반도	9
【그림 1.4】 거더 일반도	10
【그림 1.5】 교대 A1 일반도	11
【그림 1.6】 교대 A2 일반도	12
【그림 1.7】 교각 P1 일반도	13
【그림 1.8】 교량받침 배치도 (1)	14
【그림 1.9】 교량받침 배치도 (2)	15
【그림 2.1】 지질도	28
【그림 2.2】 시추조사 위치도	29
【그림 2.3】 시추조사 주상도	30
【그림 3.1】 바닥판 하면 기 진단 결과와의 비교	58
【그림 3.2】 콘크리트 바닥판의 균열진전 개요도	59
【그림 3.3】 강박스 거더의 일반적인 손상	61
【그림 3.4】 거더 내부 기 진단 결과와의 비교	63
【그림 3.5】 강박스 거더 내부 우수 유입경로 및 강재의 부식과정	64
【그림 3.6】 교대 기 점검 결과와의 비교	70
【그림 3.7】 교각 기 진단 결과와의 비교	77
【그림 3.8】 교량받침 배치도	79
【그림 3.9】 도로교설계기준 연단거리 산출방법	83
【그림 3.10】 교량받침 기 점검 결과와의 비교	90
【그림 3.11】 신축이음장치 전경 및 배치도	91
【그림 3.12】 신축이음장치 기 진단 결과와의 비교	99
【그림 3.13】 교면포장 기 진단 결과와의 비교	103
【그림 3.14】 배수시설 기 진단 결과와의 비교	106
【그림 3.15】 난간 및 연석(방호벽) 기 진단 결과와의 비교	111
【그림 3.16】 콘크리트 내구성조사 위치도	120
【그림 3.17】 상부구조 반발경도 시험결과	134
【그림 3.18】 하부구조 반발경도 시험결과	135
【그림 3.19】 전차 정밀안전진단 및 전차 정밀안전점검 결과 비교	137
【그림 3.20】 상부구조 초음파 전달속도 시험결과	138

【그림 3.21】 하부구조 초음파 전달속도 시험결과	139
【그림 3.22】 전차 정밀안전진단 결과 비교	140
【그림 3.23】 하부구조 추정비파괴강도 결과 그래프	143
【그림 3.24】 전차 정밀안전진단 추정 비파괴 강도 결과와 비교	144
【그림 3.25】 상부구조 탄산화 깊이 측정 결과	148
【그림 3.26】 하부구조 탄산화 깊이 측정 결과	148
【그림 3.27】 염화물함유량 시험 결과	150
【그림 3.28】 강재 초음파 탐상시험(U.T) 위치도	160
【그림 4.1】 전체 교량의 상태평가 결과 산정 방법	175
【그림 4.2】 기 진단 결과와의 부재별 상태평가 결과 비교	185
【그림 5.1】 종 · 평면도	193
【그림 5.2】 횡단면도	195
【그림 5.3】 단면배치도	201
【그림 5.4】 합성전 고정하중(바닥판 하중) 재하도	202
【그림 5.5】 합성 후 고정하중 재하도	203
【그림 5.6】 활하중 재하	205
【그림 5.7】 해석모델링	208
【그림 5.8】 합성전 고정하중에 의한 휨모멘트도	210
【그림 5.9】 합성전 고정하중에 의한 전단력도	210
【그림 5.10】 합성후 고정하중에 의한 휨모멘트도	211
【그림 5.11】 합성후 고정하중에 의한 전단력도	211
【그림 5.12】 활하중에 의한 휨모멘트도	212
【그림 5.13】 활하중에 의한 전단력도	212
【그림 5.14】 처짐검토 결과	229
【그림 5.15】 받침배치도	230
【그림 5.16】 해석단면(A2)	246
【그림 5.17】 해석단면(P5)	255
【그림 5.18】 해석모델링(P5)	260
【그림 5.19】 교축직각방향 P-M상관도(P5)	262
【그림 5.20】 교축방향 P-M상관도(P5)	263
【그림 6.1】 종합평가 결과 산정절차	271
【그림 7.1】 보수·보강방안 추진방향	283
【그림 7.2】 콘크리트 표면처리 시공순서도	286
【그림 7.3】 균열 보수공법 개요도	289
【그림 7.4】 단면복구(보수) 상세도	296
【그림 7.5】 강재 재도장 시공순서도	302
【그림 7.6】 교량받침 도장보수 시공흐름도	308

사 진 목 차

【사진 3.1】 접근장비 및 도보를 이용한 근접조사 전경	52
【사진 3.2】 주변현황 및 하중변화	53
【사진 3.3】 부재제원 확인 전경	54
【사진 3.4】 바닥판 전경	55
【사진 3.5】 바닥판 손상현황	56
【사진 3.6】 강박스 거더 전경	60
【사진 3.7】 강박스 거더 내부 손상현황	62
【사진 3.8】 실링보수 현황	65
【사진 3.9】 강박스 거더 외부 손상현황	66
【사진 3.10】 2차부재(가로보) 전경	67
【사진 3.11】 2차부재(가로보) 손상현황	68
【사진 3.12】 교대 전경	69
【사진 3.13】 교대 손상현황	69
【사진 3.14】 교대 변위(직립도) 측정 전경	72
【사진 3.15】 교각 전경	73
【사진 3.16】 교각 손상현황	74
【사진 3.17】 기초부 외관조사 현황	78
【사진 3.18】 교량받침 설치전경	79
【사진 3.19】 교량받침 손상현황	81
【사진 3.20】 연단거리 측정 전경	83
【사진 3.21】 신축이음장치 손상현황	92
【사진 3.22】 교면포장 전경 및 상세도	101
【사진 3.23】 교면포장 손상현황	102
【사진 3.24】 배수시설 위치도 및 전경	104
【사진 3.25】 배수시설 손상현황	105
【사진 3.26】 난간 및 연석(방호벽) 전경	107
【사진 3.27】 난간 및 연석(방호벽) 전경 및 단면도	108
【사진 3.28】 난간 및 연석(방호벽) 손상현황	109
【사진 3.29】 점검시설 손상현황	114
【사진 3.30】 콘크리트 내구성조사 전경	119
【사진 3.31】 강재 내구성조사 전경	154

제 1장 정밀안전진단 개요

1.1 과업의 목적

1.2 과업의 범위 및 내용

1.3 과업수행 절차 및 일정

1.4 대상교량의 현황

1.5 사용장비 및 시험기기의 현황

1.6 교량기호의 정의

제 1장 정밀안전진단 개요

1.1 과업의 목적

본 과업은 “시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법”(이하 “시설물안전법”이라 한다.) 제12조 및 동법 시행령 제10조에 의한 정밀안전진단(시설물의 물리적·기능적 결함과 손상을 조사·측정하고 원인을 분석하여 신속하고 적절한 조치를 취하며, 상태 및 구조적 안전성, 사용성을 종합적으로 검토·평가하여 적절한 보수·보강방법 및 유지관리방안을 수립) 및 동법 제40조 및 동법 시행령 제28조에 규정에 따른 성능평가(시설물에 내재되어 있는 위험요인이나 시설물 기능 및 성능저하, 상태 등을 신속·정확하게 조사·평가하고, 그에 대한 적절한 성능확보를 취하여 재해 및 재난을 예방하며, 시설물의 안전성능 및 내구성능, 사용성능을 보완·보전케 함으로써 시설물의 효용성을 증진)의 시행을 통한 공공의 안전을 확보하는데 그 목적이 있다.

1.2 과업의 범위 및 내용

1.2.1 과업의 범위

본 과업을 수행함에 있어서 과업의 범위는 기본적으로 과업지시서에 충실하고 과업지시서에 명기되지 않은 내용은 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침[안전점검·진단 편](이하 ‘세부지침’이라 한다)」을 준용하여 수행하는 것으로 하였다.

- 1) 자료수집 및 분석
- 2) 현장조사 및 시험
- 3) 시설물의 상태평가
- 4) 시설물의 안전성평가
- 5) 종합평가 및 안전등급 지정
- 6) 보수·보강방법 및 유지관리방안 제시
- 7) 보고서 작성 및 정밀안전진단결과 전산입력

1.2.2 과업수행기간

2023. 02. 21 ~ 2023. 12. 26(착수일로부터 309일간)

1.2.3 과업의 내용

본 과업은 『시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(안전점검·진단편)(국토교통부/국토안전관리원)(2022.12)』에 의거 수행하였으며, 과업의 내용에 대한 세부사항은 다음과 같다.

【표 1.1】과업의 내용

과업의 범위		과업의 내용	비고
자료수집 및 분석		1) 설계자료 검토(준공도면, 구조계산서). 2) 시설물관리대장. 3) 기존 점검, 진단 및 유지관리자료 검토.	시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침 (안전점검·진단편) (2022.12) 적용
현장 조사 및 시험	외관 조사	1) 교량의 제원 및 시공상태 조사. 2) 상·하부구조 외관 결함 및 손상 등 외관조사. 3) 신축이음, 교량받침 등 기능상태 조사. 4) 교면의 코어채취를 통한 포장층 및 방수층의 상태 확인	
	내구성 조사 (콘크리트 및 강재)	1) 콘크리트 강도 조사. - 반발경도시험, 초음파전달속도시험에 의한 비파괴 압축강도시험. 2) 철근탐사시험. - 배근간격, 피복두께. 3) 콘크리트 품질시험. - 탄산화 깊이 측정. 4) 균열깊이 조사. 5) 염화물 함유량 시험. 6) 강재 비파괴시험. - 강재 초음파탐상시험(UT, MT), 도막두께 측정.	
상태평가		1) 부재별 상태평가 결과 산정 후 부재별 가중치를 고려한 시설물 전체에 대한 상태평가 결과 산정. 2) 탄산화 및 염화물 함유량에 대한 평가 후 상태평가에 반영. 3) 기 진단결과와의 비교.	
안전성평가		1) 결함부위 진단 및 결함원인 분석. 2) 기존의 구조계산서 또는 안전성평가 자료 분석. 3) 도로교 설계기준에 의한 구조검토. 4) 허용응력법 및 강도설계법에 의한 기본내하력 평가. 5) 기 진단결과와의 비교. 6) 시설물의 안전성평가 결과에 대한 소견	
종합평가 및 안전등급 지정		1) 시설물의 안전상태 종합평가 결과에 대한 소견. 2) 상태평가 및 안전성평가 결과를 이용하여 안전등급 지정.	
보수 및 보강 대책 수립		1) 결함 및 손상부위에 대한 원인 분석 및 평가. 2) 기능 회복 및 향상을 위한 보수·보강 공법 제시. 3) 보수·보강 물량 및 보수·보강 우선순위 제시.	
유지관리 대책 수립		1) 유지 관리상 문제점과 지침 기준 작성. 2) 효율적인 유지관리를 위한 방안 제시.	
보고서 작성		1) 기술심의 개최. 2) 기술심의 지적사항을 보완하여 최종보고서 작성 및 제출.	

1.3 과업수행 절차 및 일정

1.3.1 과업수행 절차

본 교량의 정밀안전진단 과업수행 흐름도는 다음과 같다.




【그림 1.1】 정밀안전진단 과업수행 흐름도

1.3.2 과업수행 일정


본 과업을 위해 수행한 정밀안전진단 과업 일정은 다음과 같다.

【표 1.2】 정밀안전진단 및 성능평가 과업수행 일정


공 종	2023년 02월 21일 ~ 2023년 12월 26일(309일간)																											비 고					
	2023년																																
	2월		3월			4월			5월			6월			7월			8월			9월			10월			11월			12월			
	21	28	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10		20	30	10	20	26
1. 자료수집, 계획수립 -기초자료 분석 -안전 및 점검 계획 수립 -유관기관 협의																																23/ 02/21 착수	
2. 조사 및 시험 -상세 외관조사 -내구성 조사 -흑서기·흑한기 추가조사																																	
3. 결과분석 및 평가 -상태평가 -안전성 평가 -종합평가 및 안전등급 지정																																	
4. 보수·보강방안 -보수·보강, 유지관리 방안제시 -유지관리 전략 제안																																	
5. 보고서 작성 및 평가 -보고서 보완 및 작성 -지사 용역 준공전 평가 -기술검토 사항에 대한 자문																																23/ 12/26 준공	
당월 공정률(%)	5.0	10.0	15.0	15.0	15.0	15.0	10.0	10.0	5.0	5.0	5.0	5.0																					
누계 공정률(%)	5.0	15.0	30.0	45.0	60.0	70.0	80.0	85.0	90.0	95.0	100.0																						

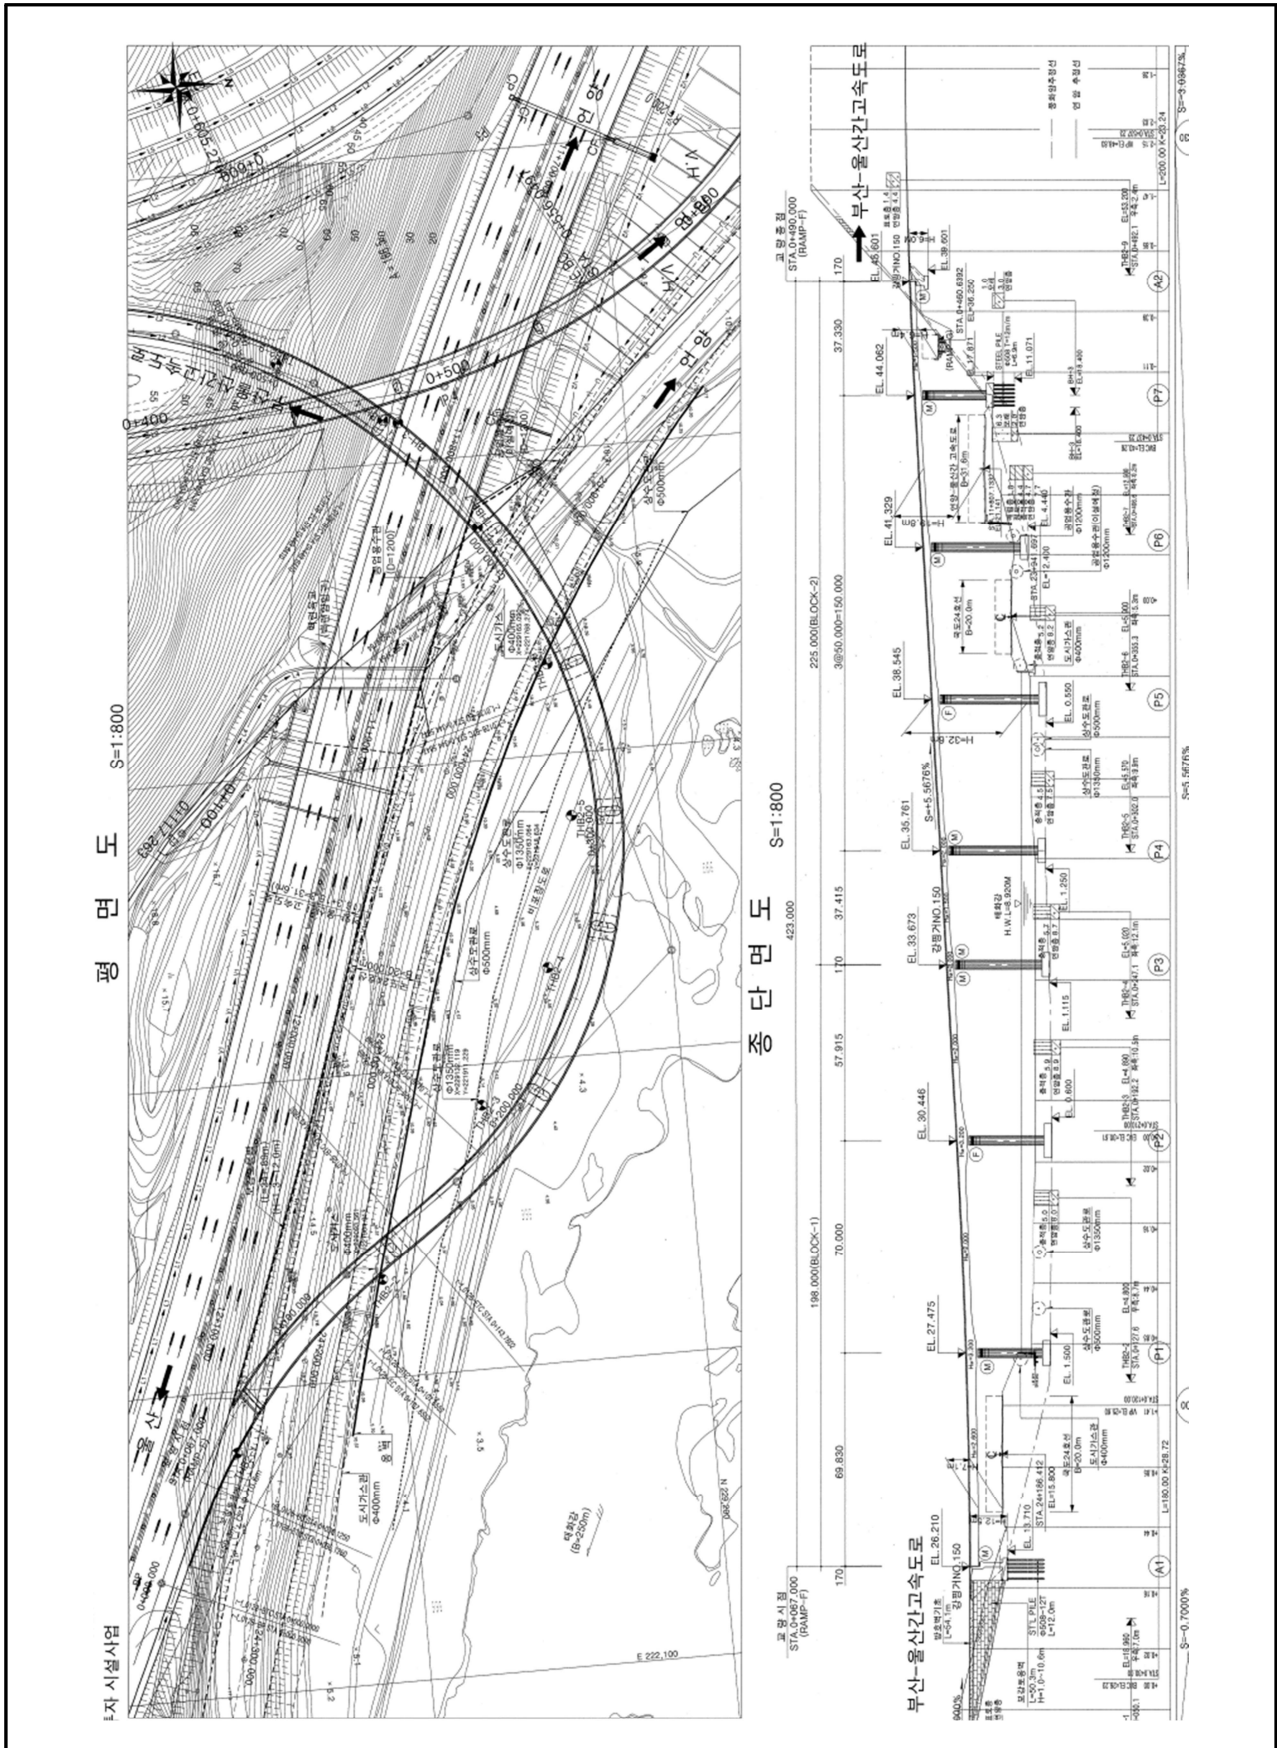


【그림 1.2】 중·평면도

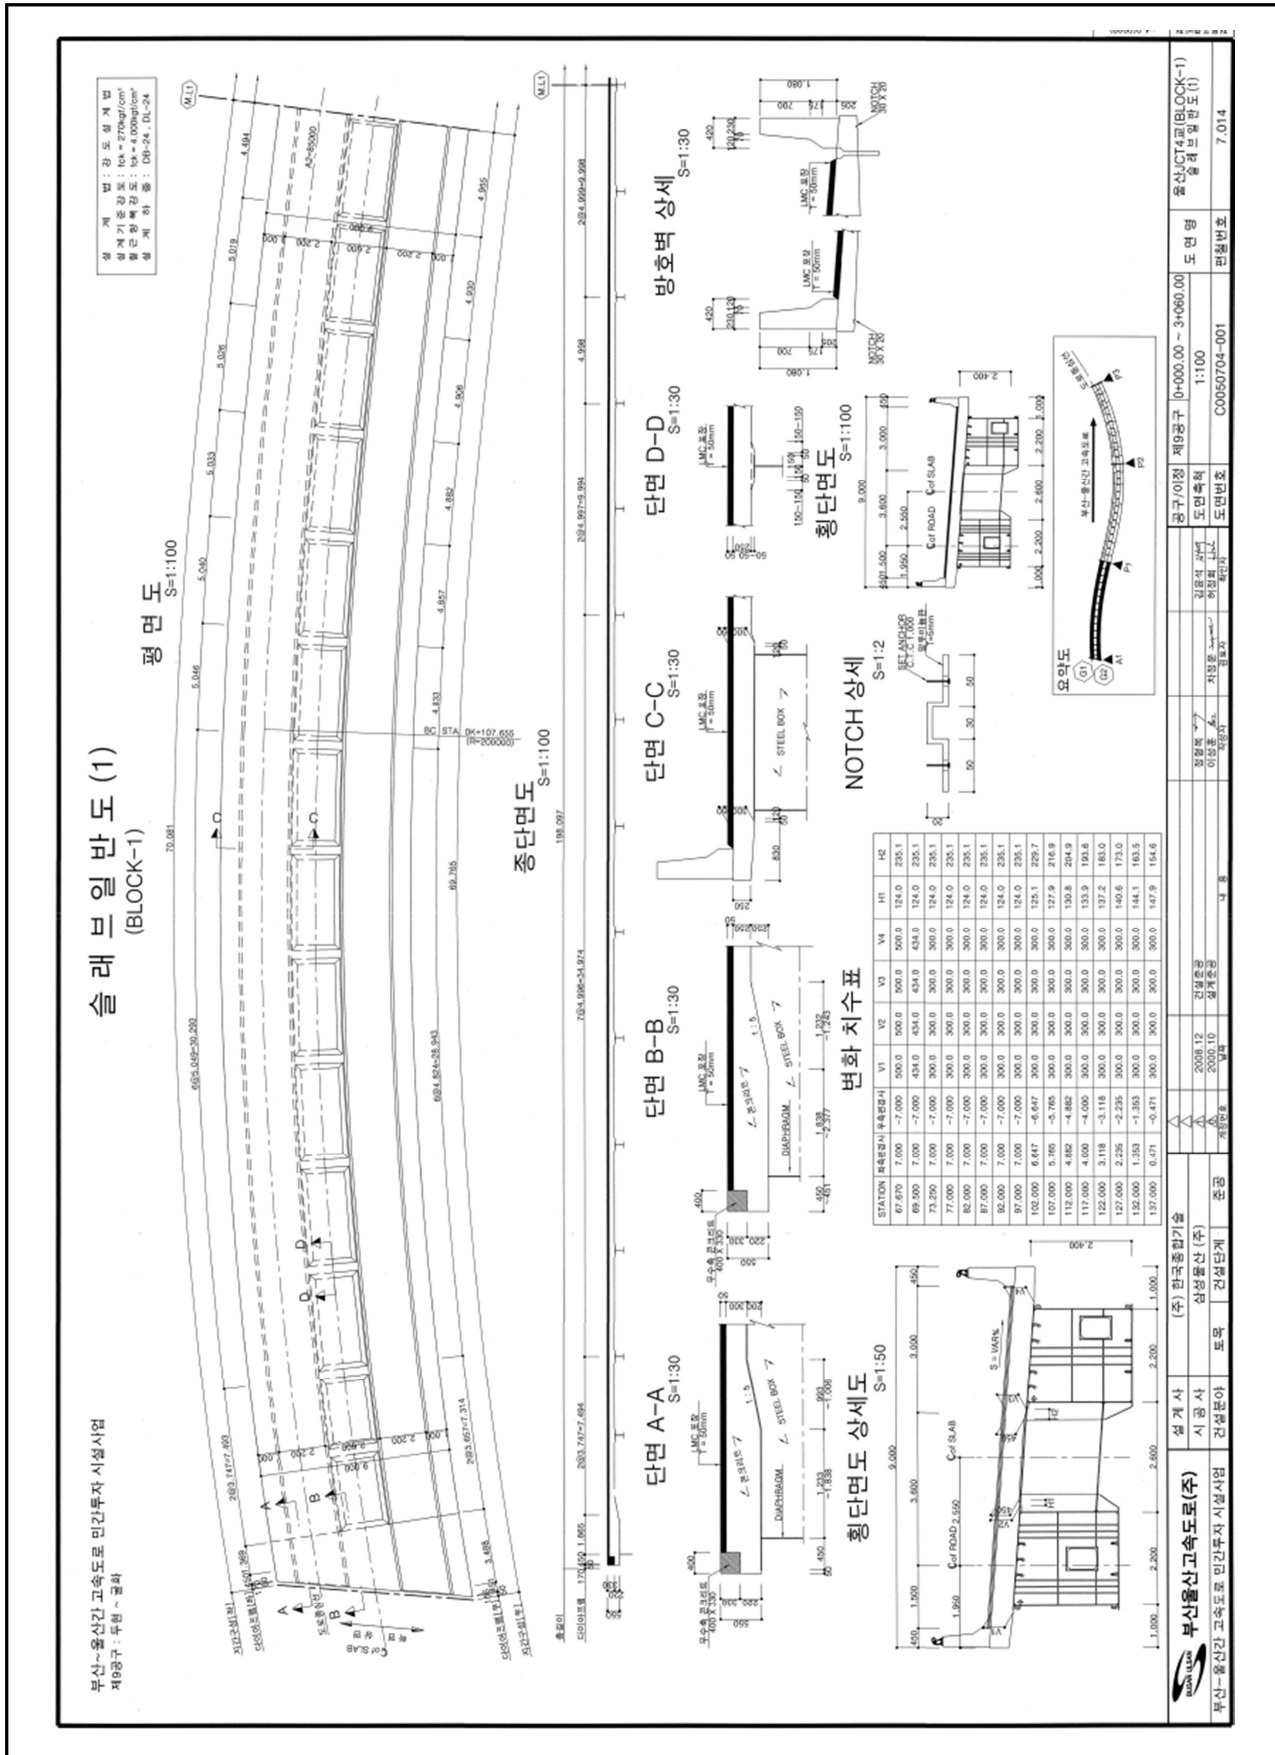

【그림 1.3】 슬래브 일반도

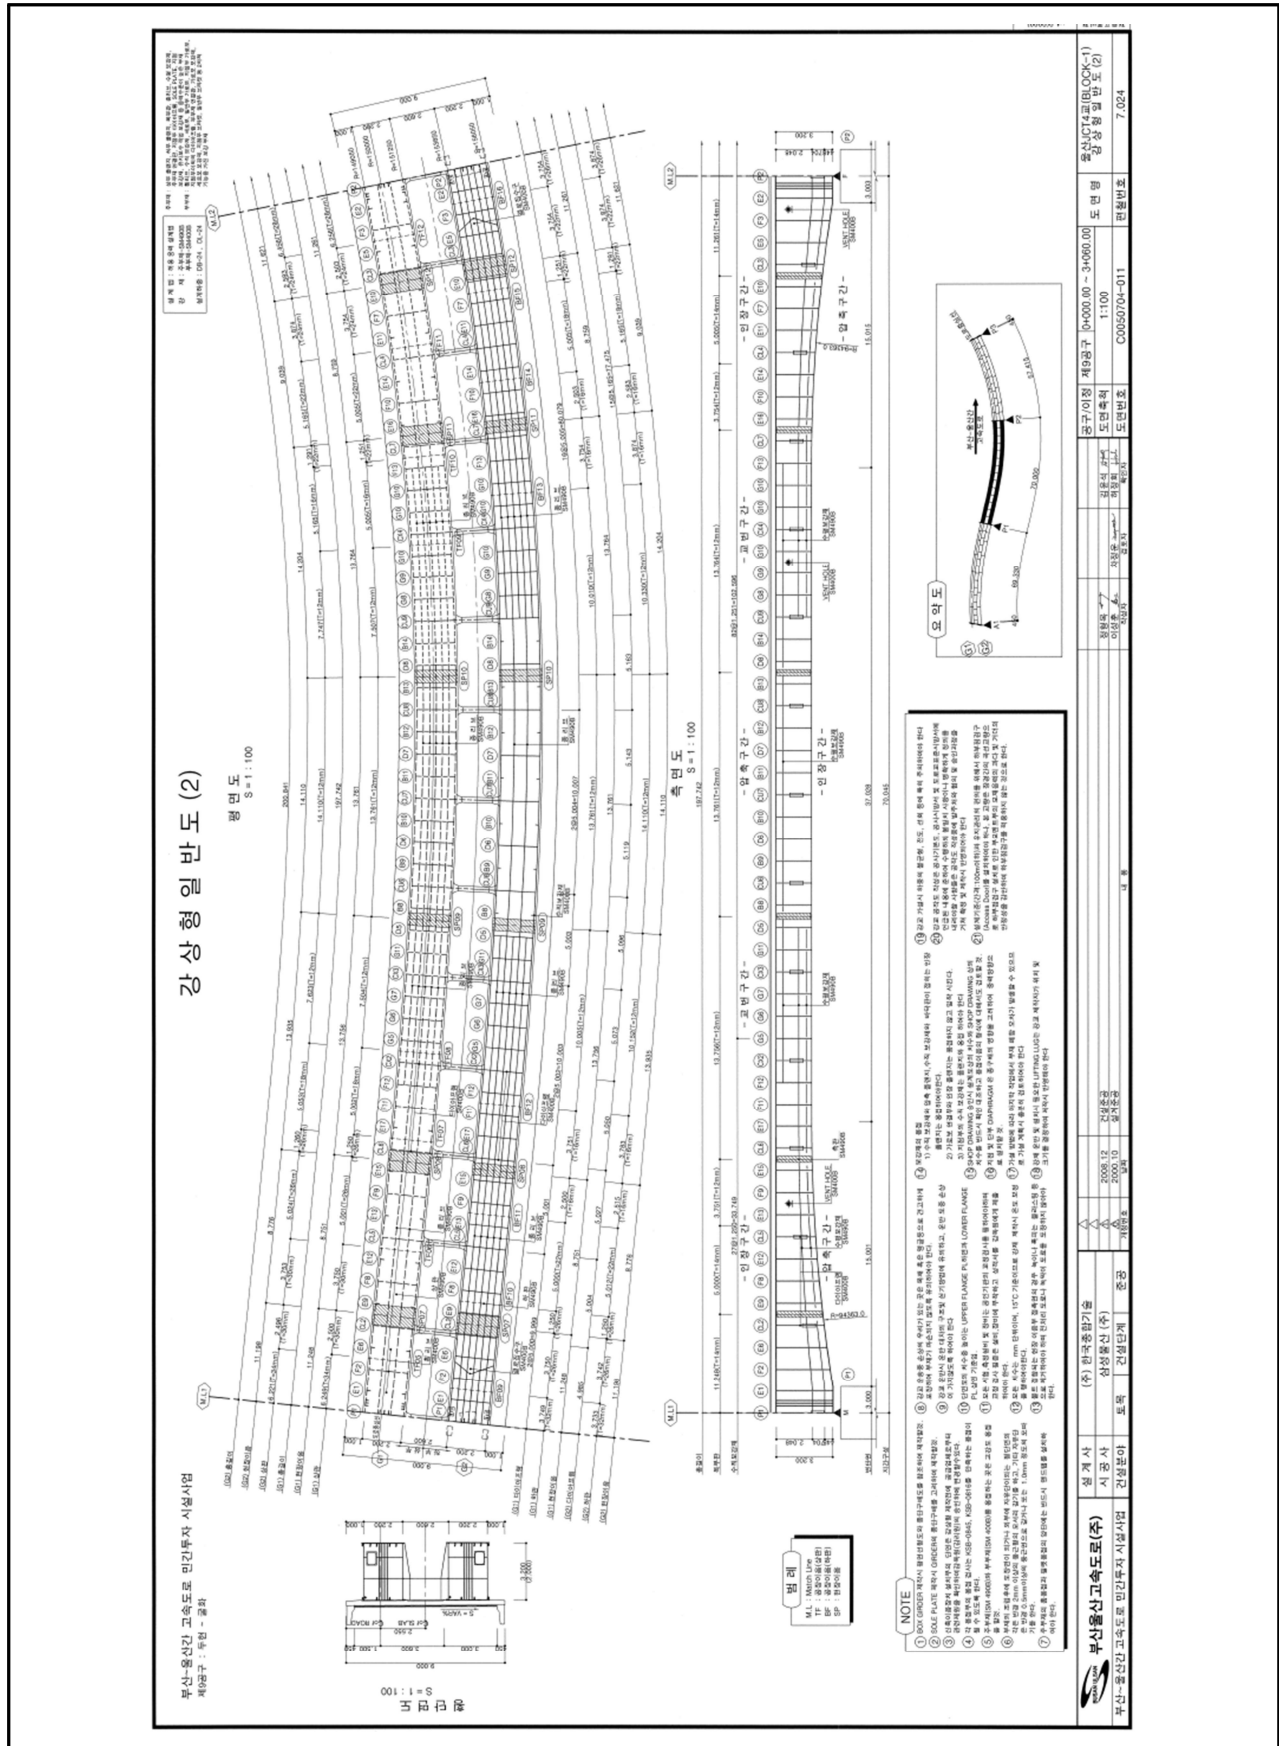

【그림 1.4】 거더 일반도

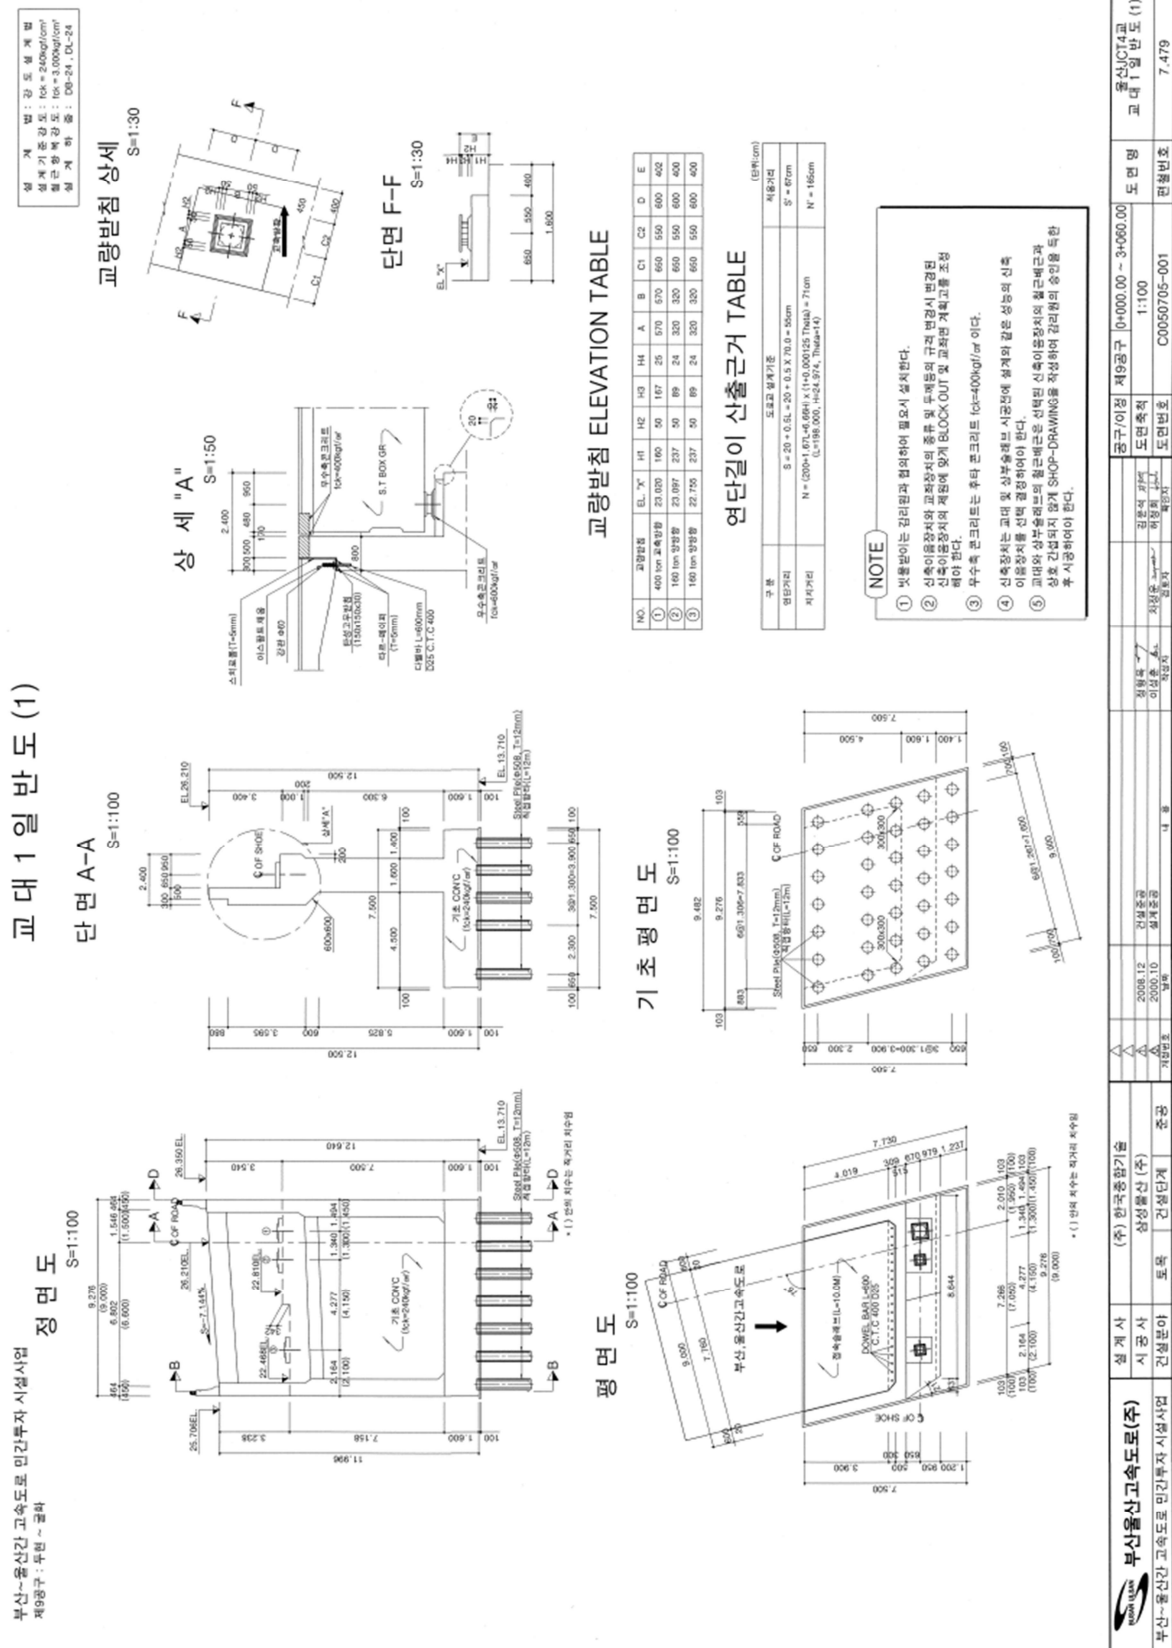


【그림 1.5】 교대 A1 일반도


부산-울산간 고속도로 민간투자 시공사
제1공구 : 부산 - 울산

교대 2 일반도 (1)


평면도

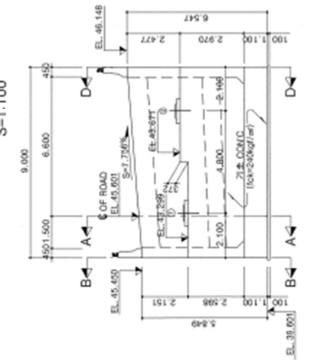


단면 A-A

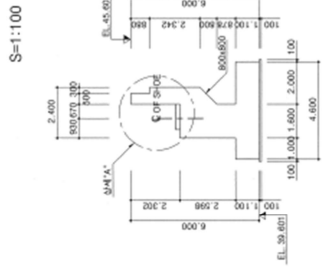

상세 "A"

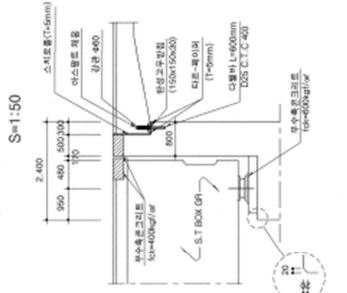


교량반침 상세

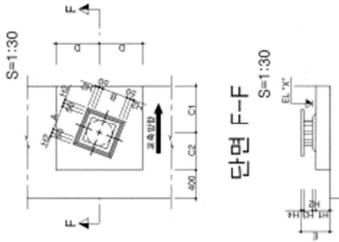


단면 F-F



평면도

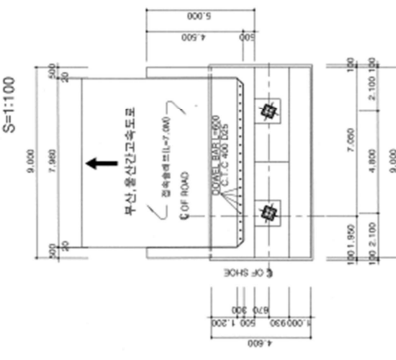

기초평면도

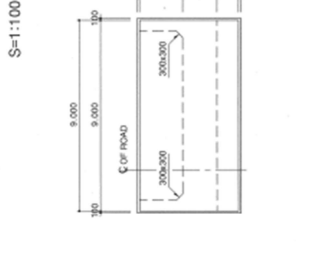

연단길이 산출근거 TABLE

구분	연단거리	연단거리
구분	연단거리	연단거리
구분	연단거리	연단거리
구분	연단거리	연단거리


교량반침 ELEVATION TABLE

NO.	교량반침	EL. 'X'	H1	H2	H3	H4	A	B	C1	C2	D	E
1	160.00 교량반침	43.511	162	50	152	38	430	430	670	530	600	400
2	200.00 교량반침	43.940	219	50	99	32	360	360	670	530	600	400


NOTE

- 1) 박물방어는 간섭물과 협의하여 필요시 설치한다.
- 2) 신축이음장치와 교량장치의 종류 및 두께등의 규격 변경시 변경된 신축이음장치의 제원에 맞게 BLOCK OUT 및 교량단 계곡고를 조정해야 한다.
- 3) 우수축 콘크리트는 후타 콘크리트 fck=400kg/cm 이다.
- 4) 신축방지는 교대 및 상부슬래브 시공전에 설계와 같은 성능의 신축이음장치를 먼저 설치하여야 한다.
- 5) 교대와 상부슬래브의 용근배치는 신축이음장치와의 철근배근과 상호간섭되지 않게 SHOP-DRAWING을 작성하여 감리원의 승인을 득한 후 사용하여야 한다.


부동산간속도(주)									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									
부동산간속도(주) 부동산투자지식사업									

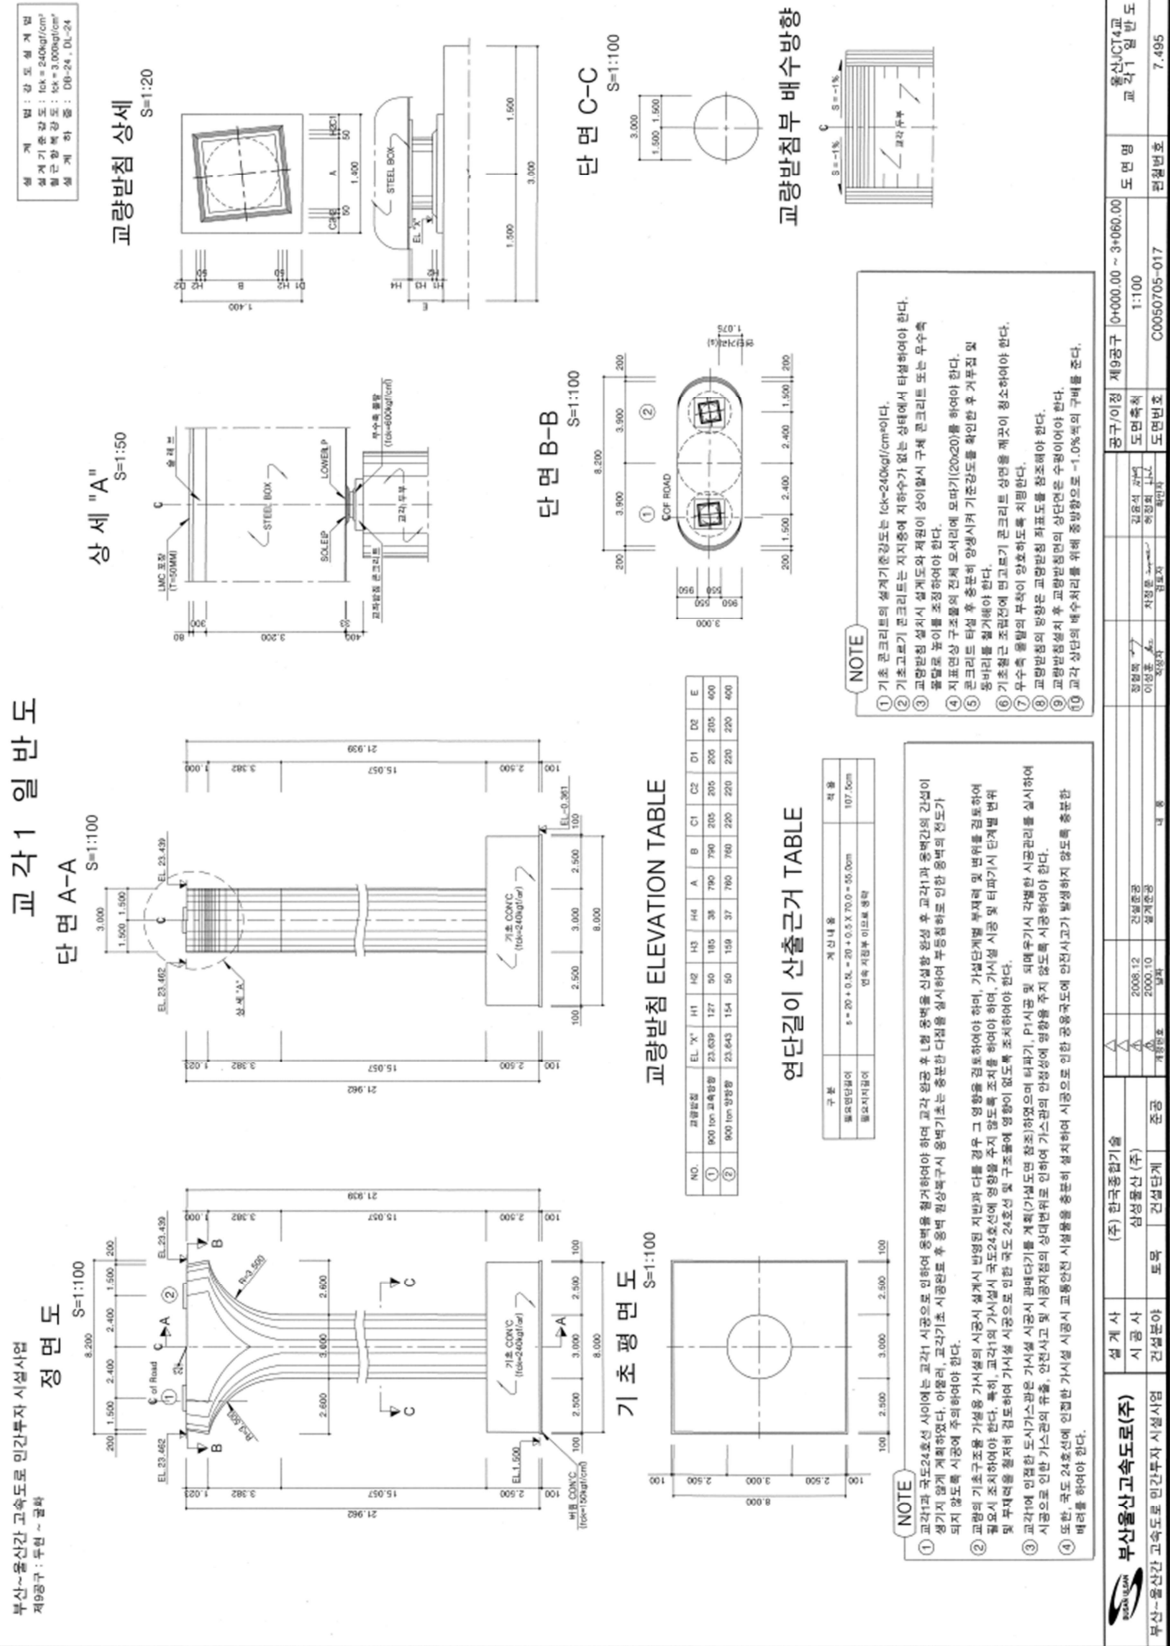

【그림 1.7】 교각 P1 일반도

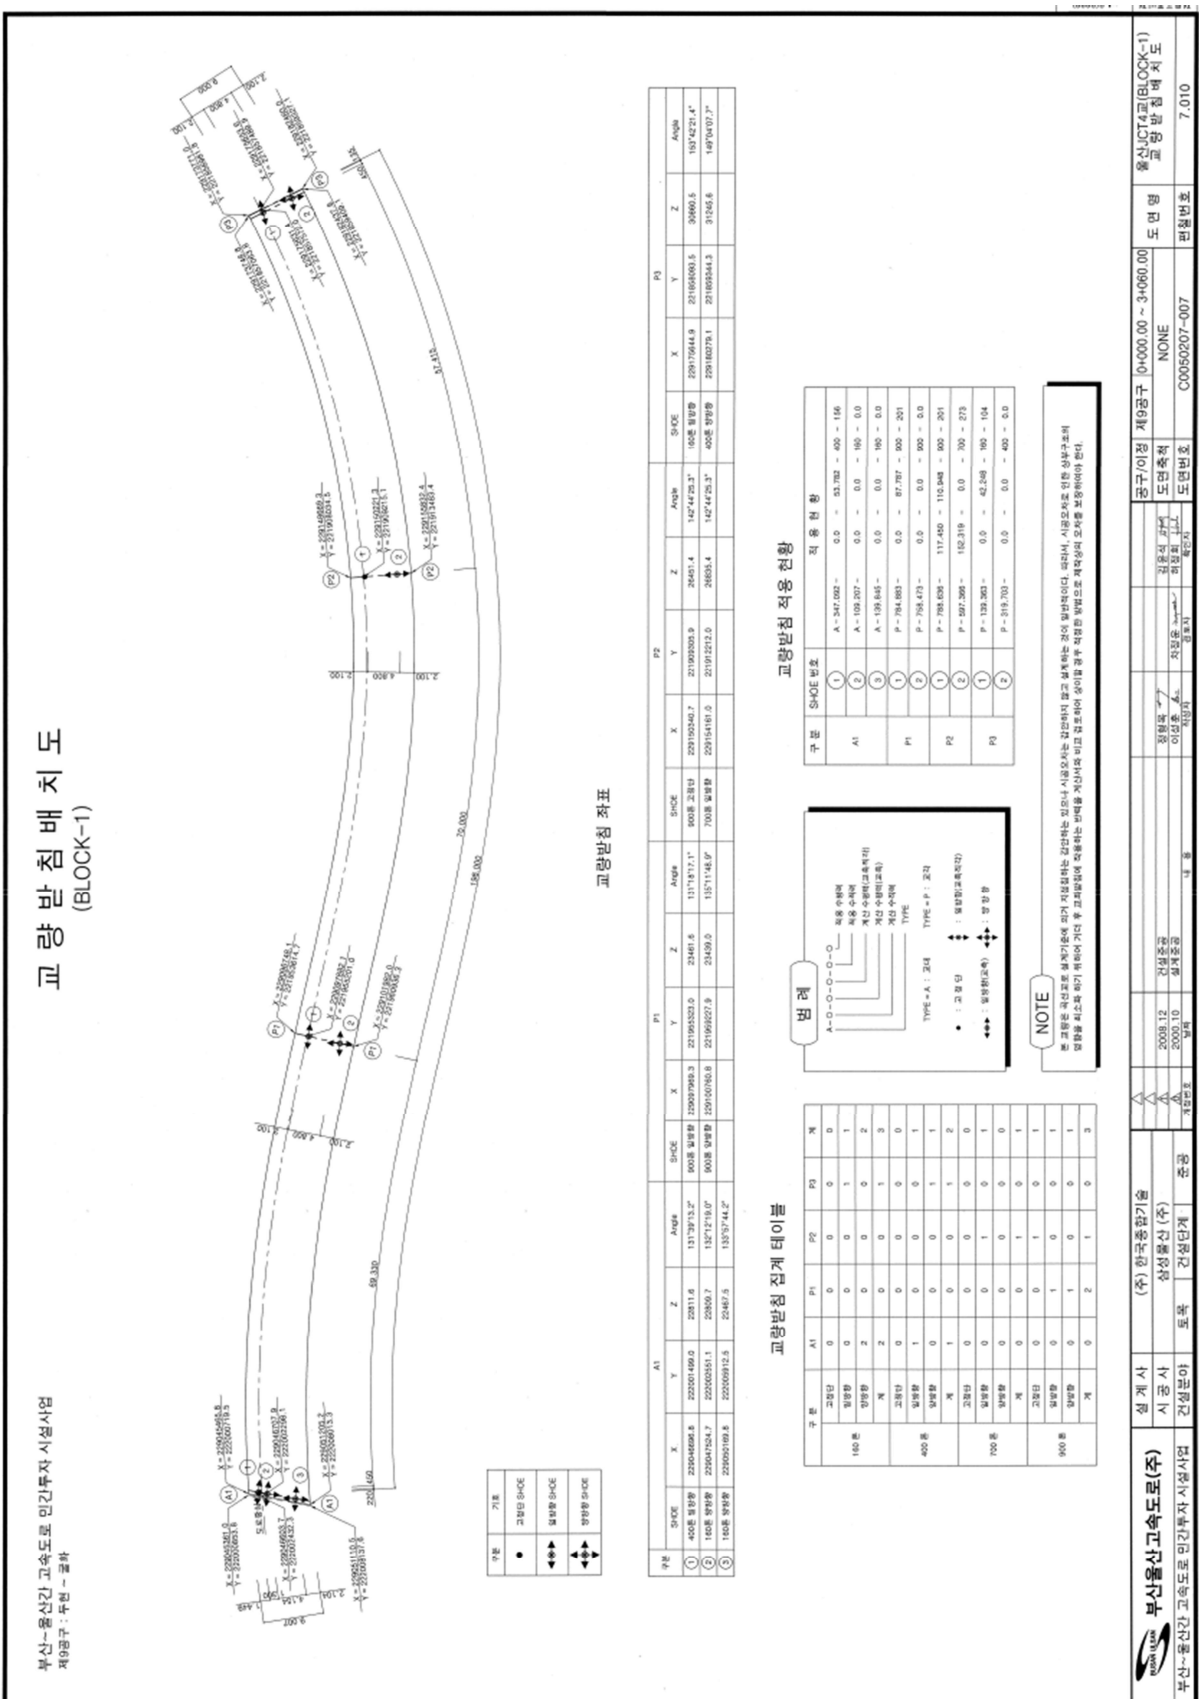

【그림 1.8】 교량받침 배치도 (1)

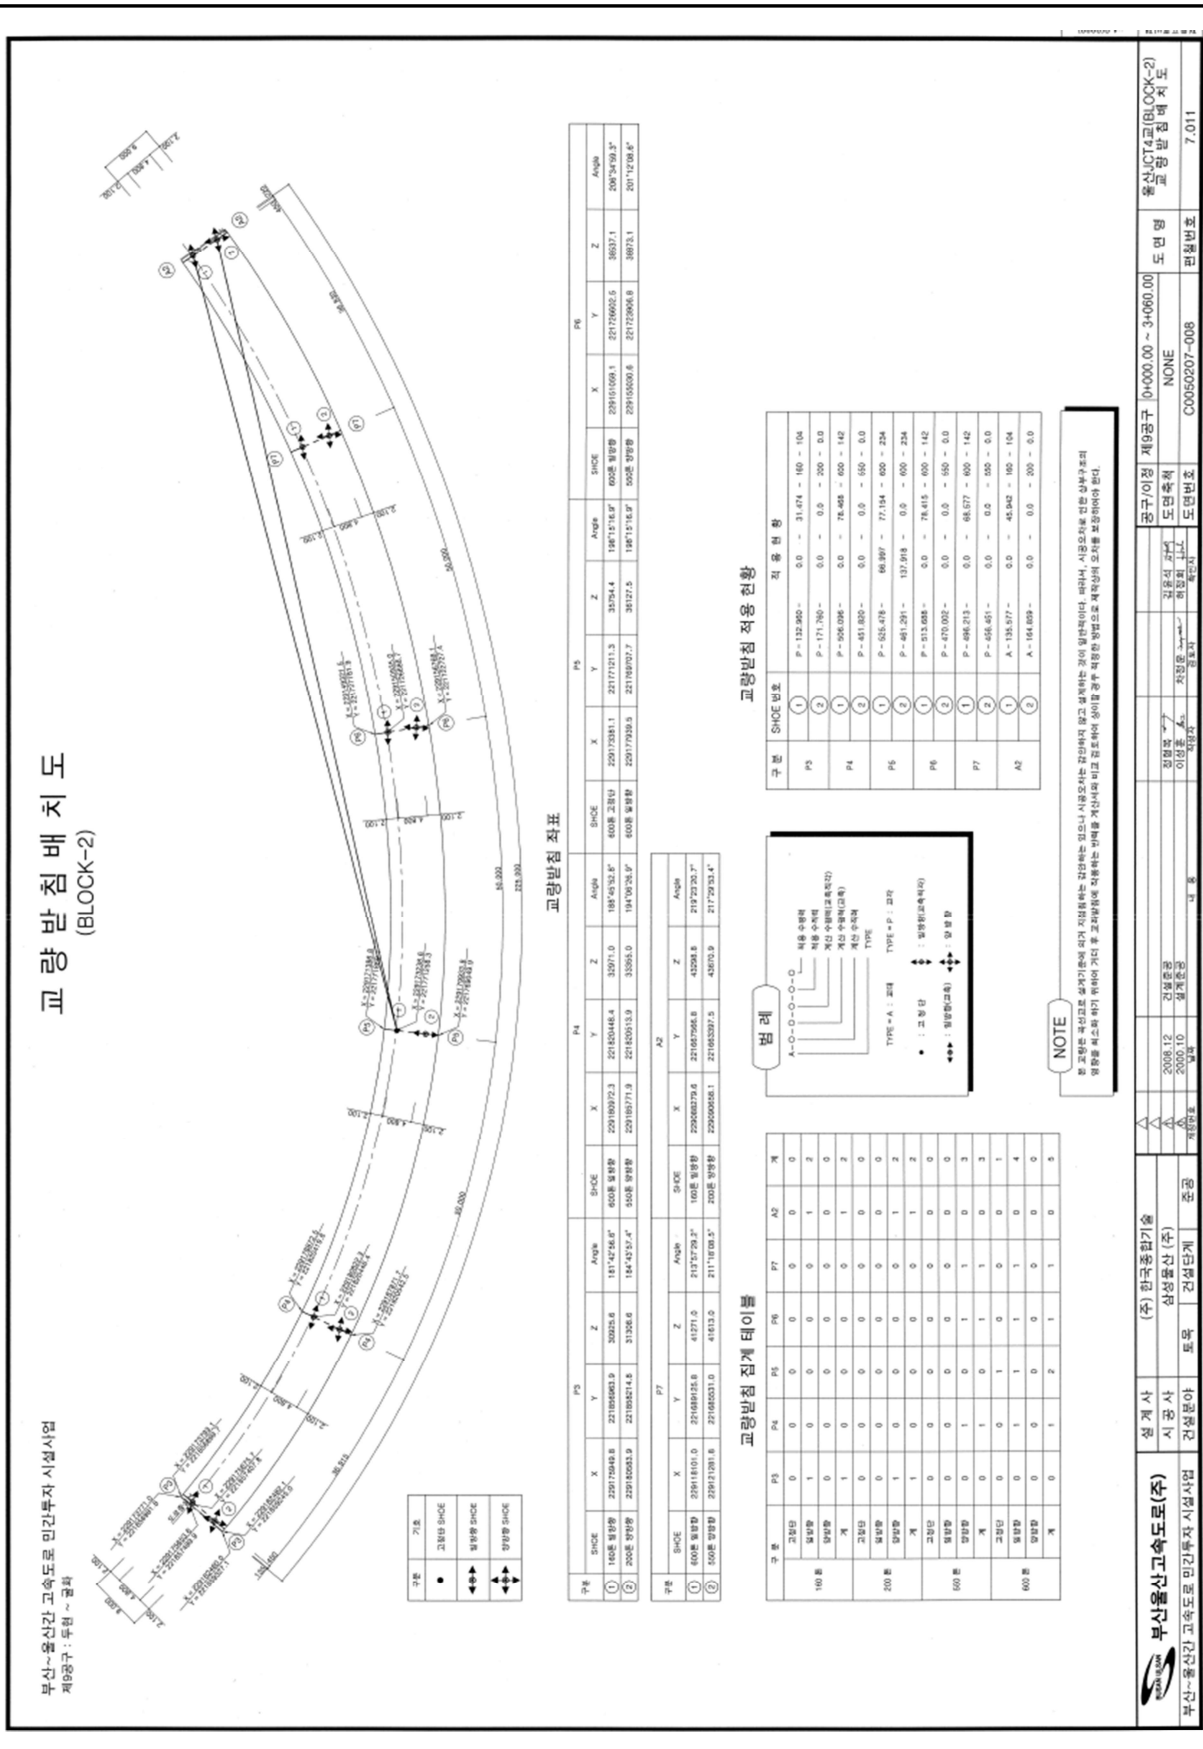

【그림 1.9】 교량받침 배치도 (2)

1.5 사용장비 및 시험기기의 현황

본 과업을 수행하기 위하여 사용한 주요 진단장비는 다음과 같다.

【표 1.4】 주요 사용장비 및 시험기기 일반사항

장 비 명	기 종	모델(규격)	종 류	수 량	용 도
접근장비	고소작업차	3ton, 5ton	1	1	• 교량 점검용(임대)
	교량점검차	-	1	1	• 교량 점검용(임대)
비파괴검사기기 (콘크리트)	철근탐지기	RC-Radar (NJJ-95B)	1	1	• 콘크리트 내부의 철근 크기 및 위치 검사(보유)
	반발경도측정기 (NR형)	NSR	1	1	• 콘크리트 강도 추정(보유)
비파괴검사기기 (강재)	도막두께 측정기	MG-401	1	1	• 도막두께 측정(보유)
계측기기	균열폭 측정기	PEAK	1	1	• 균열폭 측정(보유)
	탄산화측정기기	페놀프탈레인용액	1	1	• 탄산화 진행상태 측정(보유)
		버니어캘리퍼스	1	1	
	염분측정장비	CL-203Z	1	1	• 콘크리트 및 수분의 염화나트 륨함유량 측정(보유)
점검기구 및 장비	카메라(하이엔드)	Canon	1	3	• 사진 촬영(보유)
	그라인더	Bosch	1	1	• 콘크리트 등 연마(보유)
	소형랜턴	XM-L2	1	4	• 거더내부 조사(보유)
	사다리	알루미늄(5.0m)	1	1	• 구조물 외관조사(보유)
		알루미늄(2.0m)	1	1	
	줄자	5m, 50m	1	1	• 거리 측정(보유)
	점검망치	Besto	1	1	• 콘크리트 부재 청음조사(보유)
	콘크리트용 드릴	Bosch	1	1	• 콘크리트용 천공(보유)
	발전기	EC-2500C	1	1	• 전력 공급(보유)

【표 1.5】 검·교정 성적서 현황

교정성적서 CALIBRATION CERTIFICATE		KTL 한국산업기술시험원 Korea Testing Laboratory																									
한국산업기술시험원 경기도 안산시 상록구 해안로 723 TEL : 031-500-0217 FAX : 031-500-0389		성적서 번호 : Z3-000845-01-4 Certificate No. 페이지지 (1) / (총 2) Page of Pages 																									
1. 의뢰자 (Client) 기 관 명 (Name) : ○○○○○○(이름) 주 소 (Address) : 서울특별시 송파구 송진로 10, 8층 제8-25호 (문정동, 가든파이브)																											
2. 측정기 (Calibration Subject) 기 계 명 (Description) : 철근 압입기 (레이저 방식) 제작회사 및 형식 (Manufacturer and Model Name) : JRC / NUJ-95B 기기번호 (Serial Number) : ED74680																											
3. 교정 일자 (Date of Calibration) : 2023년 01월 09일																											
4. 교정 환경 (Environment) 온도 (Temperature) : (19.5 ± 0.1) °C 습도 (Humidity) : (46 ± 1) % RH 교정장소 (Location) : ● 교정실표준실 (KTL Lab) □ 이동교정 (Mobile Lab) △ 현장교정 (On Site Calibration) (주소 : 경기도 안산시 상록구 해안로 723)																											
5. 측정불확도의 추적성 (Traceability) 교정방법 및 측정물 사용 (Calibration method and/or brief description) : KIST 기준 표준봉 사용 (KIST Reference Standard Rod Usage) : KIST-10034-A (제 1 차 국가측량표준기관으로부터 소용량이 유효한 표준봉을 사용하여 교정함)																											
교정에 사용한 표준봉명 문제 (List of used standards/specifications) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Manufacturer and Model</th> <th>Serial Number</th> <th>기통일자 (Valid Date)</th> <th>교정기관명 (Institution Name)</th> <th>교정장소 (Calibration Location)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ultrasonic thickness specimens</td> <td>KTL / TS400</td> <td>TB930819</td> <td>2024. 12. 08</td> <td>한국산업기술시험원</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ultrasonic thickness specimens</td> <td>KTL / TS500</td> <td>TB900218</td> <td>2024. 12. 08</td> <td>한국산업기술시험원</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Weigh counter tester</td> <td>KTL / AXIS-2</td> <td>19080614</td> <td>2024. 06. 16</td> <td>한국산업기술시험원</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Description	Manufacturer and Model	Serial Number	기통일자 (Valid Date)	교정기관명 (Institution Name)	교정장소 (Calibration Location)	Ultrasonic thickness specimens	KTL / TS400	TB930819	2024. 12. 08	한국산업기술시험원		Ultrasonic thickness specimens	KTL / TS500	TB900218	2024. 12. 08	한국산업기술시험원		Weigh counter tester	KTL / AXIS-2	19080614	2024. 06. 16	한국산업기술시험원	
Description	Manufacturer and Model	Serial Number	기통일자 (Valid Date)	교정기관명 (Institution Name)	교정장소 (Calibration Location)																						
Ultrasonic thickness specimens	KTL / TS400	TB930819	2024. 12. 08	한국산업기술시험원																							
Ultrasonic thickness specimens	KTL / TS500	TB900218	2024. 12. 08	한국산업기술시험원																							
Weigh counter tester	KTL / AXIS-2	19080614	2024. 06. 16	한국산업기술시험원																							
6. 교 정 결 과 (Calibration Results) : 교정결과 참조 측정불확도 (Measurement Uncertainty) : 교정결과 참조 Note: 1. 이 보고서의 발행과 관련하여 사후에 한하여, 발탁 및 기타 불합격의 경우, 필요시 재검사를 실시합니다. 2. 이 실적서는 정확도를 향상시켜, 필요한 자 가용 자 리로 관리되는 것을 목표로 합니다. (본 실적서의 유효기간은 발행일로부터 12개월이며, 유효기간 만료 시에는 재발행 또는 갱신해야 합니다.) 3. 교정비용에 대한 상세 내용은 고객과의 사전 상담을 통해 확인 가능하며, 문의는 고객센터를 통해 가능합니다. 4. 본 실적서는 KIST OQ/EQ/PT/VT/WT 등 KOLAS 인증을 받은 인력이 작성되었습니다.																											
확인 (Affirmation) 성 명 (Name) : 오재성		승인자 (Approved by) 직 위 (Title) : 기술책임자 성 명 (Name) : 홍영수																									
2023년 01월 09일 한국산업기술시험원장 Korea Testing Laboratory																											

*본 실적서는 측정기의 성능검사와 성능을 유지하는 요소(표준, 온도, 습도 등)에 걸쳐 변경 사항 발생된 경우에는 무효가 됩니다.
 FP104-13-00

교 정 결 과 CALIBRATION RESULTS		성적서 번호 : Z3-000845-01-4 Certificate No.																						
경기도 안산시 상록구 해안로 723		페이지지 (2) / (총 2) Page of Pages																						
Tel : 031-500-0217 Fax : 031-500-0389 E-mail : standard@ktl.or.kr																								
○ 기기명 : 철근 압입기 (레이저 방식) ○ 제작회사 및 형식 : JRC / NUJ-95B ○ 기기번호 : ED74680																								
1. 수직 방향 (鉛直) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>명목치 (mm)</th> <th>지시값 (mm)</th> <th>측정불확도 (mm) (선형 수준 약 95 %, k = 2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>41</td> <td>38</td> <td></td> </tr> <tr> <td>90</td> <td>86</td> <td></td> </tr> <tr> <td>191</td> <td>191</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>230</td> <td>287</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				명목치 (mm)	지시값 (mm)	측정불확도 (mm) (선형 수준 약 95 %, k = 2)	41	38		90	86		191	191	3	230	287							
명목치 (mm)	지시값 (mm)	측정불확도 (mm) (선형 수준 약 95 %, k = 2)																						
41	38																							
90	86																							
191	191	3																						
230	287																							
2. 수평 방향 (비중기리) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>명목치 (mm)</th> <th>지시값 (mm)</th> <th>측정불확도 (mm) (선형 수준 약 95 %, k = 2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>300</td> <td></td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>500</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>800</td> <td>800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>998</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				명목치 (mm)	지시값 (mm)	측정불확도 (mm) (선형 수준 약 95 %, k = 2)	100	100		200	200		300	300		500	500	6	800	800		1000	998	
명목치 (mm)	지시값 (mm)	측정불확도 (mm) (선형 수준 약 95 %, k = 2)																						
100	100																							
200	200																							
300	300																							
500	500	6																						
800	800																							
1000	998																							
[참고사항] (1) 기준면(Text bed)의 유전율 : 7.6 (2) 지시값은 선형 보간법 평가항목 있는 기기의 최소 분해능으로 기준값을 계산한 결과임. 값																								

FP104-14-00

장비명

반발경도측정기(NSR)

시 험 성 적 서

(주) 대영씨앤티

경기도 군포시 공단로140번안길 10-10 (당정동)

Tel : 031-458-1020, Fax : 031-458-1134

설치서 번호 : 2207068-001

페이지 { 1 } / { 총 2 }

C&T

1. 의뢰자

기 관 명 : 북양연지니어링(주)

주 소 : 서울특별시 송파구 송진로 10 (문정동, 가든파라비르빌 8층 S20호)

2. 측정기

기 기 명 : 콘크리트 테스트해머

제조회사 및 형식 : SANYO / NSR

기 기 번 호 : 9875

3. 시험일자 : 2022. 06. 07

4. 시험환경

온 도 : (20.7 ± 0.3) ℃

시험장소 : ☒ 고정표준실 ☐ 이동시험실 ☐ 현장시험실

습 도 : (44 ± 2) % R.H.

5. 측정표준비 소급성

시험방법 및 소급성 서술 :

상기 기기는 CONCRETE TEST HAMMER 시험장치서(DYS-TW-1101)에 따라 시험하였음.

시험에 사용한 표준장비 명세 (설치서 일치 함)

기기명	제조회사 및 형식	기기번호	차기교정예정일자	교정기관

6. 시험결과 : 시험결과와 참조

7. 측정불확도 : 시험결과와 참조

확 인

작성자

승인자

성 명 : 이지민

(서명)

직 위 : 기술 책임자

성 명 : 양승재

(서명)

위 내용은 의뢰자가 제공한 시험물의 시험 결과이며, 시료양은 의뢰자가 제공한 것 입니다.

이 성적서는(주)대영씨앤티에서 발행한 성적서임을 증명합니다.

2022. 06. 07

(주) 대영씨앤티 대표이사 (인)

(주)1

대영씨앤티

(주)1 의 설치서는 측정기별 정밀도표에 영향을 미치는 오차(파라, 분도, 습도)의 급격한 변화가 발생하였을 경우에만 유효합니다.

(주)2 본 성적서는 산출 결과 또는 기타 거래의 선전 및 법적 소송을 목적으로 사용 할 수 없음.

(주)3 본 성적서는 민법과 공판의 효용.

DYS-TP-01-01

(주)대영씨앤티

시 험 결 과

(주) 대영씨앤티

경기도 군포시 공단로140번안길 10-10 (당정동)

Tel : 031-458-1020, Fax : 031-458-1134

설치서 번호 : 2207068-001

페이지 { 2 } / { 총 2 }

C&T

1. 측정기

1) 기 기 명 : 콘크리트 테스트해머

2) 제조회사 및 형식 : SANYO / NSR

3) 기 기 번 호 : 9875

2. 표준장비 명세

장비명	제조회사 및 형식	기기번호
CONCRETE TEST ANVIL	SANYO / CA	81450

3. 시험결과

< 측정결과 >

(unit : R)

ANVIL 명목값	측정값					평균치(값)	불확도
	1회	2회	3회	4회	5회		
80	81	82	82	82	82	82	3.9

DYS-TP-01-02

(주)대영씨앤티

【표 1.5】검·교정 성적서 현황(계속)

장비명

도막두께측정기(MG-401)

교정성적서 CALIBRATION CERTIFICATE				
한국산업기술시험원	성적서 번호 : 23-000845-01-1 Certificate No.			
경기도 안산시 상록구 해안로 723 TEL : 031-500-0217 FAX : 031-500-0389	페이지 (1) / (총 2) Page of Pages			
1. 의뢰자 (Client) 기명 (Name) : 백양엔지니어링(주) 주소 (Address) : 서울특별시 송파구 동원로 10, 8층 제8-에스25호 (문정동, 가동파빌리움)				
2. 측정기 (Calibration Subject) 기명 (Description) : 피막 두께 측정기 제조사 및 형식 (Manufacturer and Model Name) : ELMETRON / MG-401 기기번호 (Serial Number) : 067708				
3. 교정 일자 (Date of Calibration) : 2023년 01월 05일				
4. 교정 환경 (Environment) 온도 (Temperature) : (19.9 ± 0.1) °C 습도 (Humidity) : (51 ± 1) % R.H. 교정장소 (Location) : ☒ KTL 교정표준실 (KTL Lab) ☐ 이동교정 (Mobile Lab) ☐ 현장교정 (On Site Calibration) (주소 : 경기도 안산시 상록구 해안로 723)				
5. 측정방법 및 측정성 (Calibration method and/or brief description) : 측정기는 국제표준화기구(ISO) 9001-10236-1에 따라 국제측정표준기관으로부터 측정성이 용인된 표준기를 사용하여 교정되었습니다. 교정에 사용된 표준품의 명세 (List of used standards/specifications)				
기명 Description	제조사 및 형식 Manufacturer and Model	기기번호 Serial Number	재교정일/유효기간 Recalibration/Valid Period	교정기관 Calibration Laboratory
Gauge blocks	Mitutoyo / 0 grade	0903555	2024. 03. 19	한국산업기술시험원
Thickness specimens	Hometer / (2 - 25 mm) mm, 15 mm	FW429	2023. 03. 05	한국산업기술시험원
6. 교정 결과 (Calibration Results) : 교정결과 참조				
7. 측정불확도 (Measurement Uncertainty) : 교정결과 참조				
8. 확인 (Affirmation) 확인자 (Approved by) 확인자 (				

장비명

균열폭측정기(PEAK)

교정성적서
CALIBRATION CERTIFICATE

한국산업기술시험원

성적서 번호 : 22-003700-01-1
Certificate No.

경기도 안산시 상록구 해안로 723

TEL : 031-500-0217 FAX : 031-500-0389

페이지 (1) / (총 2)

Page of Pages

1. 의뢰자 (Client)

가명 (Name) : 백양엔지니어링(주)

주소 (Address) : 서울특별시 송파구 송파로 10, 8층 제8-에스25호 (문정동, 가동파빌리움)

2. 측정기 (Calibration Subject)

가명 (Description) : 균열 폭측정기

제조사 및 형식 (Manufacturer and Model Name) : PEAK / 10x (±15, 1 div=0.1 mm)

기기번호 (Serial Number) : None

3. 교정일자 (Date of Calibration) : 2022년 01월 18일

4. 교정환경 (Environment)

온도 (Temperature) : (20.0 ± 0.1) °C 습도 (Humidity) : (49 ± 1) % R.H.

교정장소 (Location) : KTL 교정표준실 (KTL Lab) ☐ 이동교정 (Mobile Lab) ☐ 현장교정 (On Site Calibration)

(주소 : 경기도 안산시 상록구 해안로 723)

5. 측정방법 및 측정성 (Calibration method and/or brief description)

측정기는 국제표준화기구(ISO) 9001-10236-1에 따라 국제측정표준기관으로부터 측정성이 용인된 표준기를 사용하여 교정되었습니다.

교정에 사용된 표준품의 명세 (List of used standards/specifications)

기명	제조사 및 형식	기기번호	재교정일/유효기간	교정기관
Description	Manufacturer and Model	Serial Number	Recalibration	Calibration Laboratory
Standard scale	OLYMPUS / (0 ~ 1) mm	035597-1	2023. 11. 24	한국산업기술시험원
Standard scale	Mitutoyo / (0 ~ 80) mm	21538	2023. 09. 03	한국산업기술시험원
Standard scale	Mitutoyo / (0 ~ 50) mm	103418	2023. 03. 26	한국산업기술시험원

6. 교정결과 (Calibration Results) : 교정결과 참조

7. 측정불확도 (Measurement Uncertainty) : 교정결과 참조

(K=2, N=95%)

1. 측정자는 피측정물 측정치에 한하여, 측정 및 측정불확도 결과 참조표를 사용할 수 있습니다.

2. 이 성적서는 측정대상 및 측정대상, 측정대상

【표 1.5】검·교정 성적서 현황(계속)

장비명

염분측정장비(CL-203Z)

교정성적서 CALIBRATION CERTIFICATE				
한국산업기술시험원	정척서 번호 : 22-072325-01-1 Certificate No.			
경기도 안산시 상록구 해안로 723 TEL : 031-500-0217 FAX : 031-500-0389	페이지 (1 / (총 2) Page of Pages			
1. 의뢰자 (Client) 기관명 (Name) : 백양엔지니어링(주) 주소 (Address) : 서울특별시 송파구 송민로 10, 8층 제8-에스25호 (문정동, 가천하이브빌)				
2. 측정기 (Calibration Subject) 기기명 (Description) : 염분 측정기 제척회사 및 형식 (Manufacturer and Model Name) : KRK / CL-203Z 기기번호 (Serial Number) : 9412				
3. 교정 일자 (Date of Calibration) : 2022년 11월 18일				
4. 교정 환경 (Environment) 온도 (Temperature) : (20.2 ± 0.3) °C 습도 (Humidity) : (45 ± 3) % R.H. 교정장소 (Location) : ☒ 고정표준실 (KTL Lab) ☐ 이동표준실 (Mobile Lab) ☐ 현장교정 (On Site Calibration) (주수 : 온도/습도/안습식 상륙구 해안로 723)				
5. 측정표준의 소급성 (Traceability) 교정방법 및 소급성 서술 (Calibration method and/or brief description) : 본서 기기는 국제표준화기구 (ISO) 9001:2015 제 8.5.2항에 따라 국가검정표준으로부터 소급성이 유지된 표준기를 사용하여 교정되었습니다. 교정에 사용된 표준장비 명세 (List of used standards/specifications)				
기기명 Description	제척회사 및 형식 Manufacturer and Model	기기번호 Serial Number	제척일자/유효기간 Expiry/Valid Period	교정기관 Calibration Laboratory
Sodium chloride	KRIS / 104-02-001	200120-98	2023. 05. 11	한국표준과학연구원
Density meter	Anton Paar / DMA 5000 M	82972912	2023. 07. 15	Anton Paar
Electric Balance	Mettler / AX504	1122212061	2024. 05. 25	한국산업기술시험원
6. 교정 결과 (Calibration Results) : 교정결과 참조		7. 측정불확도 (Measurement Uncertainty) : 교정결과 참조		
8. 비고 (Remarks) 1. 이 성적서는 제척자가 제출한 시료에 한하며, 법적 효력 기타 법령의 근거 등으로부터의 사용을 금합니다. 2. 이 성적서는 본래의 용도에 맞게 사용 시에 한하여 사용 가능하며, 제척자는 이를 증명할 수 없습니다. 3. 고객 만족을 위하여 (Customer KTL)에서 제공되는 24시간 24시간 고객센터를 통하여 문의 가능합니다. 4. 본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 인증 및 KOLAS 인증을 받은 기관에서 발급되었습니다. 확인 (Affirmation) : 작성자 (Measurements performed by) : 승인자 (Approved by) 성명 (Name) : 김지혜 직위 (Title) : 기술책임자 성명 (Name) : 박준일 직위 (Title) : 박준일				
본 성적서는 국제표준화기구 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 따라 한국산업기술시험원 (KOLAS)로부터 발급받은 유효한 교정결과입니다. 2022년 11월 21일				
한국산업기술시험원 Korea Testing Laboratory				
(주) 이 성적서는 측정표준의 정밀도/정확도/정확도를 나타내는 요소(온도, 습도, 압도 등)에 대한 영향을 설명할 수 있는 정보가 없습니다. FP104-09-01				

교정 결과 CALIBRATION RESULTS		정척서 번호 : 22-072325-01-1 Certificate No.	
경기도 안산시 상록구 해안로 723 TEL : 031-500-0217 FAX : 031-500-0389 E-mail : standard@ktil.re.kr	페이지 (2 / (총 2) Page of Pages		
◇ 기기명 : 염분 측정기 ◇ 제척회사 및 형식 : KRK / CL-203Z ◇ 기기번호 : 9412		단위 : %	
기준 값	지시 값	보정 값	측정 불확도 (신뢰 수준 약 95 %, k = 2)
0.300	0.307	-0.007	0.007
0.600	0.588	0.012	0.007
0.901	0.873	0.028	0.007
* 기준 온도 : 20 °C 분			
※ 교정대상 및 주기설정을 위한 지침(KOLAS-G-008) 관련주기 : 12개월 FP104-10-00			

장비명

진동측정기(MICROMATE)

교정성적서 CALIBRATION CERTIFICATE				
한국산업기술시험원	정척서 번호 : 22-048344-01-1 Certificate No.			
경기도 안산시 상록구 해안로 723 TEL : 031-500-0217 FAX : 031-500-0389	페이지 (1 / (총 2) Page of Pages			
1. 의뢰자 (Client) 기관명 (Name) : 백양엔지니어링(주) 주소 (Address) : 서울특별시 송파구 송민로 10, 8층 제8-에스25호 (문정동, 가천하이브빌)				
2. 측정기 (Calibration Subject) 기기명 (Description) : 진동 측정기 제척회사 및 형식 (Manufacturer and Model Name) : INSTANTEL / MICROMATE 기기번호 (Serial Number) : UM14802				
3. 교정 일자 (Date of Calibration) : 2022년 08월 05일				
4. 교정 환경 (Environment) 온도 (Temperature) : (22.5 ± 0.1) °C 습도 (Humidity) : (13 ± 1) % R.H. 교정장소 (Location) : ☒ 고정표준실 (KTL Lab) ☐ 이동표준실 (Mobile Lab) ☐ 현장교정 (On Site Calibration) (주수 : 온도/습도/안습식 상륙구 해안로 723)				
5. 측정표준의 소급성 (Traceability) 교정방법 및 소급성 서술 (Calibration method and/or brief description) : 본서 기기는 국제표준화기구 (ISO) 9001:2015 제 8.5.2항에 따라 국가검정표준으로부터 소급성이 유지된 표준기를 사용하여 교정되었습니다. 교정에 사용된 표준장비 명세 (List of used standards/specifications)				
기기명 Description	제척회사 및 형식 Manufacturer and Model	기기번호 Serial Number	제척일자/유효기간 Expiry/Valid Period	교정기관 Calibration Laboratory
Optical encoder	RENSHAW / T1000-15A	94X148	2024. 07. 18	한국산업기술시험원
Data acquisition card	NI / PCI-4461	1757895	2023. 06. 15	한국산업기술시험원
Digital Multimeter	Agilent / 34410A	MY4700568	2023. 08. 05	한국산업기술시험원
6. 교정 결과 (Calibration Results) : 교정결과 참조		7. 측정불확도 (Measurement Uncertainty) : 교정결과 참조		
8. 비고 (Remarks) 1. 이 성적서는 제척자가 제출한 시료에 한하며, 법적 효력 기타 법령의 근거 등으로부터의 사용을 금합니다. 2. 이 성적서는 본래의 용도에 맞게 사용 시에 한하여 사용 가능하며, 제척자는 이를 증명할 수 없습니다. 3. 고객 만족을 위하여 (Customer KTL)에서 제공되는 24시간 24시간 고객센터를 통하여 문의 가능합니다. 확인 (Affirmation) : 작성자 (Measurements performed by) : 승인자 (Approved by) 성명 (Name) : 유재민 직위 (Title) : 기술책임자 성명 (Name) : 문재택 직위 (Title) : 문재택				
본 성적서는 국제표준화기구 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 따라 한국산업기술시험원 (KOLAS)로부터 발급받은 유효한 교정결과입니다. 2022년 08월 08일				
한국산업기술시험원 Korea Testing Laboratory				
(주) 이 성적서는 측정표준의 정밀도/정확도/정확도를 나타내는 요소(온도, 습도, 압도 등)에 대한 영향을 설명할 수 있는 정보가 없습니다. FP104-09-00				

교정 결과 CALIBRATION RESULTS		정척서 번호 : 22-048344-01-1 Certificate No.			
경기도 안산시 상록구 해안로 723 TEL : 031-500-0217 FAX : 031-500-0389 E-mail : standard@ktil.re.kr	페이지 (2 / (총 2) Page of Pages				
◇ 기기명 : 진동 측정기 ◇ 제척회사 및 형식 : INSTANTEL / MICROMATE ◇ 기기번호 : UM14802					
[Z축]					
속도 (peak)	기준값	지시값	보정값	상대측정불확도	포함인자
	(Hz)	(mm/s)	(mm/s)	(%)	k
주파수					
2	30.0	30.1	-0.1	2.2	2
2.5	30.0	31.1	-1.1	2.1	2
5	30.0	30.6	-0.6	2.0	2
10	10.0	10.5	-0.5	2.0	2
* 상대측정불확도 (신뢰 수준 약 95 %) * 상대측정불확도 = (보정값의 측정불확도/지시값)×100% 분					
※ 교정대상 및 주기설정을 위한 지침(KOLAS-G-008) 관련주기 : 12개월 FP104-10-00					

【표 1.5】 검·교정 성적서 현황(계속)

장비명

초음파 측정기(Ultracom-170)

KTI 한국산업기술시험원
Korea Testing Laboratory

교정성적서
CALIBRATION CERTIFICATE

한국산업기술시험원

성적서 번호 : 23-005941-01-1
Certificate No.

경기도 안산시 상록구 학안로 723
TEL : 031-500-0217 FAX : 031-500-0389

페이지 (1 /) (총 2)
Page of Pages

1. 의뢰자 (Client)

가명 (Name) : 백양전자(주)
주소 (Address) : 서울특별시 송파구 송파로 10, 8층 제6호25호 (문정동, 가든파이브)

2. 측정기 (Calibration Subject)

기명 (Description) : 혼크리트용 초음파 측정기
제조사명 (Manufacturer and Model Name) : mkndr / Ultracom-170
기번호 (Serial Number) : 1214

3. 교정일자 (Date of Calibration) : 2023년 02월 03일

4. 교정환경 (Environment)

온도 (Temperature) : $(20.0 \pm 0.1) ^\circ\text{C}$ 습도 (Humidity) : $(69 \pm 1) \% \text{ R.H.}$
교정장소 (Location) : ☒ 이동교정실 (KTL Lab) ☐ 고객교정실 (On Site Calibration)
비고 : 경기도 안산시 상록구 학안로 723

5. 측정방법 및 소용량 서술 (Calibration method and/or brief description)

교정방법 및 소용량 서술 (Calibration method and/or brief description) :
교정기는 초음파를 이용해 교정용표준기(KTCN-1054-01)를 통하여 국산초음파표준기(표준)로부터 소용량을 유체표준기를 사용
하여 교정합니다.
교정에 사용된 표준장비 명세 (List of used standards/specifications)

기종명 Description	제조사명 및 형식 Manufacturer and Model	기번호 Serial Number	국가교정실명 KTL Lab/Address	교정기관 Calibration Laboratory
Ultrasonic thickness specimens	KTL (ISO - 300) mm	UTC900218	2023. 03. 30	한국산업기술시험원

6. 교정결과 (Calibration results) : 교정결과 참조

7. 측정불확도 (Measurement uncertainty) : 교정결과 참조

비고(Notes)

1. 이 성적서는 고객에게 제공한 시점에 한하여, 법적 및 계약상에서 요구되는 사용을 보장합니다.
2. 이 성적서는 불분명하게 된 경우, 원료 제 개입으로 인해 결과에 영향을 미칠 수 있습니다.
3. 고객은 측정대상 (Ultrasonic thickness)에 대한 KTL의 교정표를 사용하여 교정 결과를 확인해야 합니다.
4. 본 성적서는 KTL의 KTCN-1054-01 표준을 사용하여 KTL의 교정 결과를 확인해야 합니다.

확인 (Affirmation)	측정자 (Measurements performed by)	승인자 (Approved by)
성명 (Name) : 오세상	직위 (Title) : 기술책임자	성명 (Name) : 황명수

2023년 02월 03일

한국산업기술시험원
Korea Testing Laboratory

(*) 이 성적서는 측정기의 정밀도/정확도에 영향을 미치는 요소(온도, 습도, 진동 등)에 대해 고객에게 설명한 사항을 준수하는 경우에만 유효합니다.

FP104-13-00

KTI 한국산업기술시험원
Korea Testing Laboratory

교정결과

CALIBRATION RESULTS

경기도 안산시 상록구 학안로 723
Tel : 031-500-0217 Fax : 031-500-0389
E-mail : standard@kti.kr

성적서 번호 : 23-005941-01-1
Certificate No.

페이지 (2 /) (총 2)
Page of Pages

- 기종명 : 혼크리트용 초음파 측정기
- 제작회사 및 명칭 : mkndr / Ultracom 170
- 기기번호 : 1214

1. 두께 측정결과

기준값 (mm)	측정값 (mm)	편차 (mm)
50	51.6	1.6
100	102.1	2.1
150	152.6	2.6
200	201.7	1.7
300	301.7	1.6

* 측정불확도 (신뢰 수준 약 95 %, $k = 2$) : 0.1 mm

2. 시간 지시정확도

기준값 (μs)	최소	최대	평균
18.32	18.9	18.9	18.9
36.64	37.4	37.4	37.4
54.96	55.9	55.9	55.9
73.28	73.9	73.9	73.9
109.92	110.5	110.5	110.5

(참고사항)

- 1) 두께 측정값은 시간 지시값과 편차를 통과하는 초음파 속도의 결과로 계산된 값입니다.
- 2) 시간 지시값은 기준값을 5회 계속해 얻은 데이터의 최소, 최대, 평균값을 의미함.
- 3) 측정에 사용된 프로브 : TS-5050 (547310616080, 557010616080)
- 4) 아크릴 수지 (Acrylic)를 통과하는 초음파 속도 : 2730 mm/s

FP104-10-00

장비명

측량기(SET5 50X)

교정성적서 CALIBRATION CERTIFICATE																							
한국산업기술시험원		성적서 번호 : 22-032504-01-1 Certificate No.																					
경기도 안산시 상록구 대왕로 723 TEL : 031-500-0217 FAX : 031-500-0389		페이지지 (1) / (총 3) Page of Pages																					
 																							
1. 의뢰자 (Client) 기관명 (Name) : 백양전자(주) 주소 (Address) : 서울특별시 송파구 올림픽로 10, 8층 제8호-제5호 (문정동, 가든파이브)																							
2. 측정기 (Calibration Subject) 기기명 (Description) : 테오도라이트 (Total station) 제작회사 및 형식 (Manufacturer and Model Name) : SOKKIA / SET5 50X 기기번호 (Serial Number) : 119572																							
3. 교정일자 (Date of Calibration) : 2022년 06월 09일																							
4. 교정환경 (Environment) 온도 (Temperature) : (20.0 ± 0.1) °C 습도 (Humidity) : (52 ± 1) % R.H. 교정장소 (Location) : 불교정비실 (KTL Lab) ☐ 이동교정 (Mobile Lab) ☐ 현장교정 (On Site Calibration) (주소 : 경기도 안산시 상록구 대왕로 723)																							
5. 측정표준의 소급성 (Traceability) 교정방법 및 소급성 서술 (Calibration method and/or brief description) : 측정 기기는 테오도라이트, 브랜드의 교정방법기준(CN31-1931-1)에 따라 국가 측정기준을 기점으로 하여 소급성을 확보하며 교정함으로 교정에 사용된 표준치명 명세 (List of used standards/specifications) :																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>기기명 Description</th> <th>제작사 및 형식 Manufacturer and Model</th> <th>시리얼번호 Serial Number</th> <th>국가교정일자 Calibration Date</th> <th>교정기관 Calibration Laboratory</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Calibration system for leveling instruments</td> <td>KTL / None</td> <td>None</td> <td>2024. 05. 27</td> <td>한국표준과학연구원</td> </tr> <tr> <td>Indexing table</td> <td>LITRACK X / CDI-AUM-50-380</td> <td>AA428108</td> <td>2024. 03. 09</td> <td>한국표준과학연구원</td> </tr> <tr> <td>Total station</td> <td>Leica / TM50</td> <td>308590</td> <td>2024. 01. 18</td> <td>한국산업기술시험원</td> </tr> </tbody> </table>	기기명 Description	제작사 및 형식 Manufacturer and Model	시리얼번호 Serial Number	국가교정일자 Calibration Date	교정기관 Calibration Laboratory	Calibration system for leveling instruments	KTL / None	None	2024. 05. 27	한국표준과학연구원	Indexing table	LITRACK X / CDI-AUM-50-380	AA428108	2024. 03. 09	한국표준과학연구원	Total station	Leica / TM50	308590	2024. 01. 18	한국산업기술시험원			
기기명 Description	제작사 및 형식 Manufacturer and Model	시리얼번호 Serial Number	국가교정일자 Calibration Date	교정기관 Calibration Laboratory																			
Calibration system for leveling instruments	KTL / None	None	2024. 05. 27	한국표준과학연구원																			
Indexing table	LITRACK X / CDI-AUM-50-380	AA428108	2024. 03. 09	한국표준과학연구원																			
Total station	Leica / TM50	308590	2024. 01. 18	한국산업기술시험원																			
6. 교정결과 (Calibration Results) : 교정결과 참조 7. 측정불확도 (Measurement Uncertainty) : 교정결과 참조 비고(NOTE) 1. 위 성적서는 측정기기 기술서 및 설명서, 별첨 및 기타첨가된 사항의 적용을 받습니다. 2. 위 성적서는 도면상 유실되거나, 열외로 기재된 사항 및 단차지나 다른 용도로 사용되지 않습니다. (본문 하단 KTL에서 발행된 설명서 및 기타첨가된 사항을 포함하여 적용되는 모든 설명서를 의미합니다.) 3. 측정불확도(Measurement Uncertainty)에 대해서는 2018년도 소급평가 결과에 대한 설명서를 참조하십시오.																							
확인 (Affirmation) 성명 (Name) : 문준성 직명 (Title) : 기술책임자 성명 (Name) : 김유현 직명 (Title) : 기술책임자	승인자 (Approved by) 직명 (Title) : 기술책임자 성명 (Name) : 김유현																						
본 성적서는 측정기준기관인 한국산업기술시험원(Korea Testing Laboratory)으로부터 발급되었으며, 상호 인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 따라 다른 독립적인 기구교정기관에서 동일한 용도에 사용될 수 있는 유효성을 인정받았습니다.																							
2022년 06월 09일																							
한국산업기술시험원 Accredited by KOLAS Republic of KOREA																							
한국산업기술시험원 Korea Testing Laboratory																							
(비) 위 성적서는 측정기기의 성능검토에 영향을 미치는 요소(제작사, 온도, 습도 등)의 교정된 범위가 발행된 설명서의 범위와 일치합니다.																							

PT104-09-00

위 그림은 주측량기인 테오도라이트에서 현장교정에서 사용되는 2020도표입니다.

교정결과 CALIBRATION RESULTS		성적서 번호 : 22-032504-01-1 Certificate No.	
경기도 안산시 상록구 대왕로 723 Tel : 031-500-0217 Fax : 031-500-0389 E-mail : standard@ktl.kr		페이지지 (2) / (총 3) Page of Pages	
 			
교정결과 ○ 기기명 : 테오도라이트 (Total station) ○ 제작회사 및 형식 : SOKKIA / SET5 50X ○ 기기번호 : 119672			
1. 수평각			
측정위치	지시점	지시편차	표준편차
0° (사정점)	0° 00' 00"	-	-
90°	90° 00' 02"	2"	1.0"
180°	180° 00' 01"	1"	1.0"
270°	269° 59' 59"	-1"	1.5"
360° (0°)	359° 59' 57"	-3"	1.0"
* 측정불확도 (신뢰 수준 95 %, k = 4.30) : 5"			
2. 고도각			
측정위치	지시점	지시편차	고도 편차
0° (사정점)	0° 00' 00"	0"	0"
90°	89° 59' 48"	300" 00' 26"	46"
180°	89° 59' 48"	270" 00' 22"	-10"
270°	119° 58' 49"	240" 00' 22"	49"
* 측정불확도 (신뢰 수준 95 %, k = 2) : 6"			
(참고사항) (1) 테오도라이트의 최소분해능 : 1" (2) 지시점은 기준점을 계속한 3회 분광을 의미함. (3) 테오도라이트 성능기준 등급 : 1급 (균간거리와 비 1:20로 성능기준에 준함)			


PT104-10-00

위 그림은 주측량기인 테오도라이트에서 현장교정에서 사용되는 2020도표입니다.

1.6 교량기호의 정의

【표 1.6】교량기호의 정의

부 재 구 분		사용기호	비 고
공 통	경 간	S	Span(시점에서 종점으로 순번)
	거 더	G	Main Girder
	바 닥 판	SL	Slab
	교량받침	Sh	Shoe
	신축이음	EXP. J	Expansion Joint(시점에서 종점으로 순번)
상부구조 (STB 거더)	가 로 보	CB	Cross Beam
	세 로 보	ST	Stringer
	상부플랜지	UF	Upper Flange
	하부플랜지	LF	Lower Flange
	수직보강재	V-STIF	Vertical Stiffener
	수평보강재	H-STIF	Horizontal Stiffener
	현장이음부	SP	Splice
	격 벽	D	Diaphragm
	좌측(우측)복부	L(R)-W	Left(Right) Web
하부구조	교 대	A	Abutment(시점에서 종점으로 순번)
	교 각	P	Pier(시점에서 종점으로 순번)

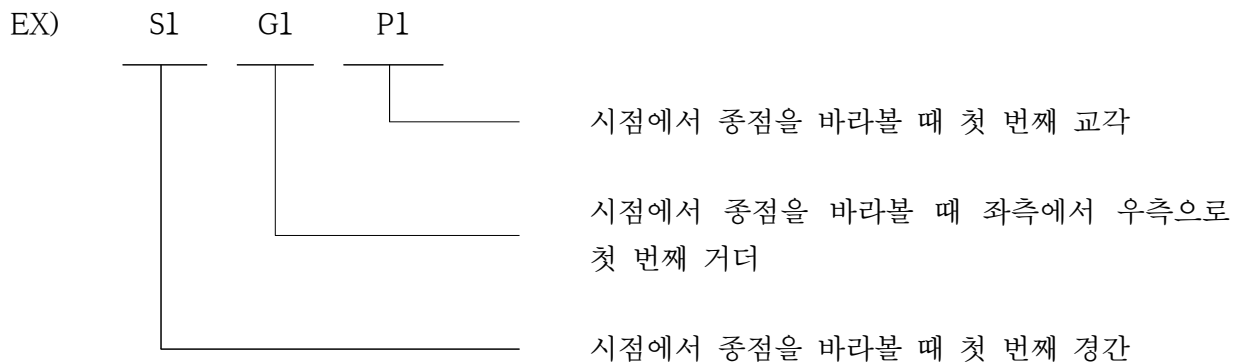

- ※ 교량받침장치 및 거더의 표시는 시점에서 종점을 바라볼 때 좌측에서 우측으로 번호를 부여함.
- ※ 격벽 및 현장이음부의 표시는 신축이음부를 기준으로 하여 구분하였으며, 시점에서 종점을 바라볼 때 순차적으로 번호를 부여함.
- ※ 본 교량의 시·종점 표시는 「구조물 유지관리 실무자료집(2012, 한국도로공사) P.35~37」에 따라 차량 진행방향을 기준으로 진입부를 시점으로 선정하여 실시함.

제 2장 자료수집 및 분석

2.1 자료수집 현황

2.2 건설 관련자료 검토결과 요약

2.3 기존 정밀안전점검·정밀안전진단 실시결과

2.4 보수·보강 이력 및 용도변경

2.5 시설물의 내진설계 여부 확인

2.6 자료분석 결과요약

2.7 기타 관련자료

제 2장 자료수집 및 분석

2.1 자료수집 현황

본 과업에 대한 자료조사는 주변현황 자료와 시설물의 설계, 시공 및 유지관리 관련자료로 대별되며, 자료 분석을 통하여 과업 수행의 추진방향과 세부계획을 수립하였다. 또한, 본 과업 대상구조물의 관련자료를 수집·분석하여 구조물의 이력 확인, 결함 및 손상의 원인 분석, 손상의 변화 및 진행성 여부, 보수·보강대책 및 유지관리방안을 수립하기 위한 기초자료로 활용하였다.

가. 자료수집 현황

본 구조물에 관련된 자료는 주로 설계 및 시공과 관련된 건설당시 자료와 구조물 준공 이후의 유지관리와 관련된 자료 등이며, 한국도로공사 강원본부의 유지관리자료 보유 현황은 다음 【표 2.1】과 같다.

【표 2.1】 자료수집 현황

보존대상 목록		관리주체 보유현황	비 고
설계 도서	◦ 공통 - 준공내역서 - 공사시방서 - 각종계산서 - 토질 및 지반조사 보고서 - 기타 특이사항 보고서	보유	◦부산-울산간 고속도로 민간투자 시설사업 - 일반보고서(2008.12) - 토질조사보고서(2008.12) - 준공내역서(2008.12) - 준공도면(2008.12)
	◦ 설계도면 - 위치도, 평면도, 표준단면도, 일반도, 구조도 등	보유	◦부산-울산간 고속도로 민간투자 시설사업 구조 및 수리계산서(2008.12)
시설물 관 리 대 장	◦ 기본현황 및 상세제원 ◦ 점검 및 진단 이력 ◦ 보수·보강 및 유지관리 이력	보유	◦시설물통합정보관리시스템(FMS)
시공 관 련 자 료	◦ 시공관련 자료 ◦ 품질관리 관련자료 - 재료증명서 - 품질시험기록 - 관리 및 선정시험 기록 등 각종 시험 기록 - 시설물의 주요 구조 부위에 대한 계측자료 ◦ 사고기록	일부 보유	◦부산-울산간 고속도로 민간투자 시설사업 시공기록보고서(2008.12) - 시공관련 자료 - 품질시험기록 - 관리 및 선정시험 기록 등 각종 시험 기록
안전점검 및 정밀안전진단 자료		보유	◦시설물통합정보관리시스템(FMS)
보수보강 자료		보유	

2.2 건설 관련자료 검토결과 요약

설계도서가 보존되어 있는 울산JCT4교의 건설당시 주요 현황을 파악하기 위해 “부산울산 고속도로 건설공사(9공구)”의 구조 및 수리계산서와 일반보고서, 토질조사 보고서 등을 검토하여 주요 현황을 요약하여 수록하였다.

2.2.1 구조계산서 검토

【표 2.2】울산JCT4교 구조계산 시 설계조건 및 검토결과

구 분	내 용		
적용하중 및 사용재료	적용하중		사용재료
			상부 하부
	- 고정하중 - L.M.C : 23.5kN/m³ - 철근콘크리트 : 25.0kN/m³ - 무근콘크리트 : 23.5kN/m³ - 활하중 - DB24, DL24 - 기타 - 충격<15/(40+L)>, 원심하중, 차량횡하중, 제동하중 및 시동하중, 풍하중, 수압, 부력 및 양압력, 토압, 지진 등		- 콘크리트 - f_{ck}=27MPa - 철근 - f_y=400MPa - 강재 주부재(SM490) - f_{pu}=190MPa(인장) - f_{py}=110MPa(항복) - 강재 부부재(SM400) - f_{pu}=140MPa(인장) - f_{py}=80MPa(항복)
설계법 및 하중조합	검토부재		설계법 및 하중조합
	상부구조	바닥판	- 강도설계법 - 하중조합 : 고정하중, 활하중, 충격, 충돌, 풍하중, 원심하중
		Steel Box Girder	- 허용응력설계법 - 하중조합 : 고정하중, 활하중, 충격, 충돌, 원심하중
	하부구조	교 대 교 각	- 허용응력설계법 : 안정검토 시 - 강도설계법 : 단면검토 시
검토결과	※ 상부구조 구조계산 검토결과 단면력(응력)이 설계강도(허용력) 이내이며 안전율은 1.0 이상임. ※ 하부구조 구조계산 검토결과 교대 및 교각은 안정하며, 구조 안전성을 확보하고 있는 것으로 나타남.		

2.2.2 토질 및 지반조사 자료검토

가. 지형 및 지질 상태

1) 지형


- 본 조사지역 주변의 지형은 북북동-남남서, 북서-남서 방향으로 평행하게 발달된 수개조의 단층선을 경계로 산계가 나란히 발달된 것이 특징이다. 산계는 단층과 단층사이에 발달하며 비교적 완만한 산세를 보여주고 있다. 조사지역의 지형은 N20E 방향의 동측의 동래단층과 서측의 양산단층 사이에서 나타나는 해발고도 평균 200m정도의 준산악지형이며, 계곡들은 대부분 U자곡을 형성하고 있어 만장년기의 지형에 해당된다.

2) 지질

- 대체로 낮은 산악지역인 본 지역은 서쪽은 문수산(해발 599.8m), 북쪽의 삼호산 등을 주봉으로 이루고 있다. 북동-남서의 방향으로 정연하게 연장되는 산계를 이루고 있는 자세는 이 지역에 분포된 암석들의 암질과 지질구조에 지배받은 것이라 할 수 있다. 지역 내 분포하는 암종과 지형 기복은 상관관계가 있으며, 풍화에 강한 혼펠스의 분포지는 높은 해발고도를 형성하며, 백악기 쇄설성 퇴적암류는 풍화에 의해 지형적으로 구릉지 내지 완만한 사면을 형성하고 있다.

【표 2.3】 지질계통표

제 4 기		신기하성층
~ 부 정 합 ~		
백악기	불국사관입암류	흑운모화강암
	유천층군	주산안산암질암
	~ 관입 및 분출 ~	
	하양층군	울산층(대구층)

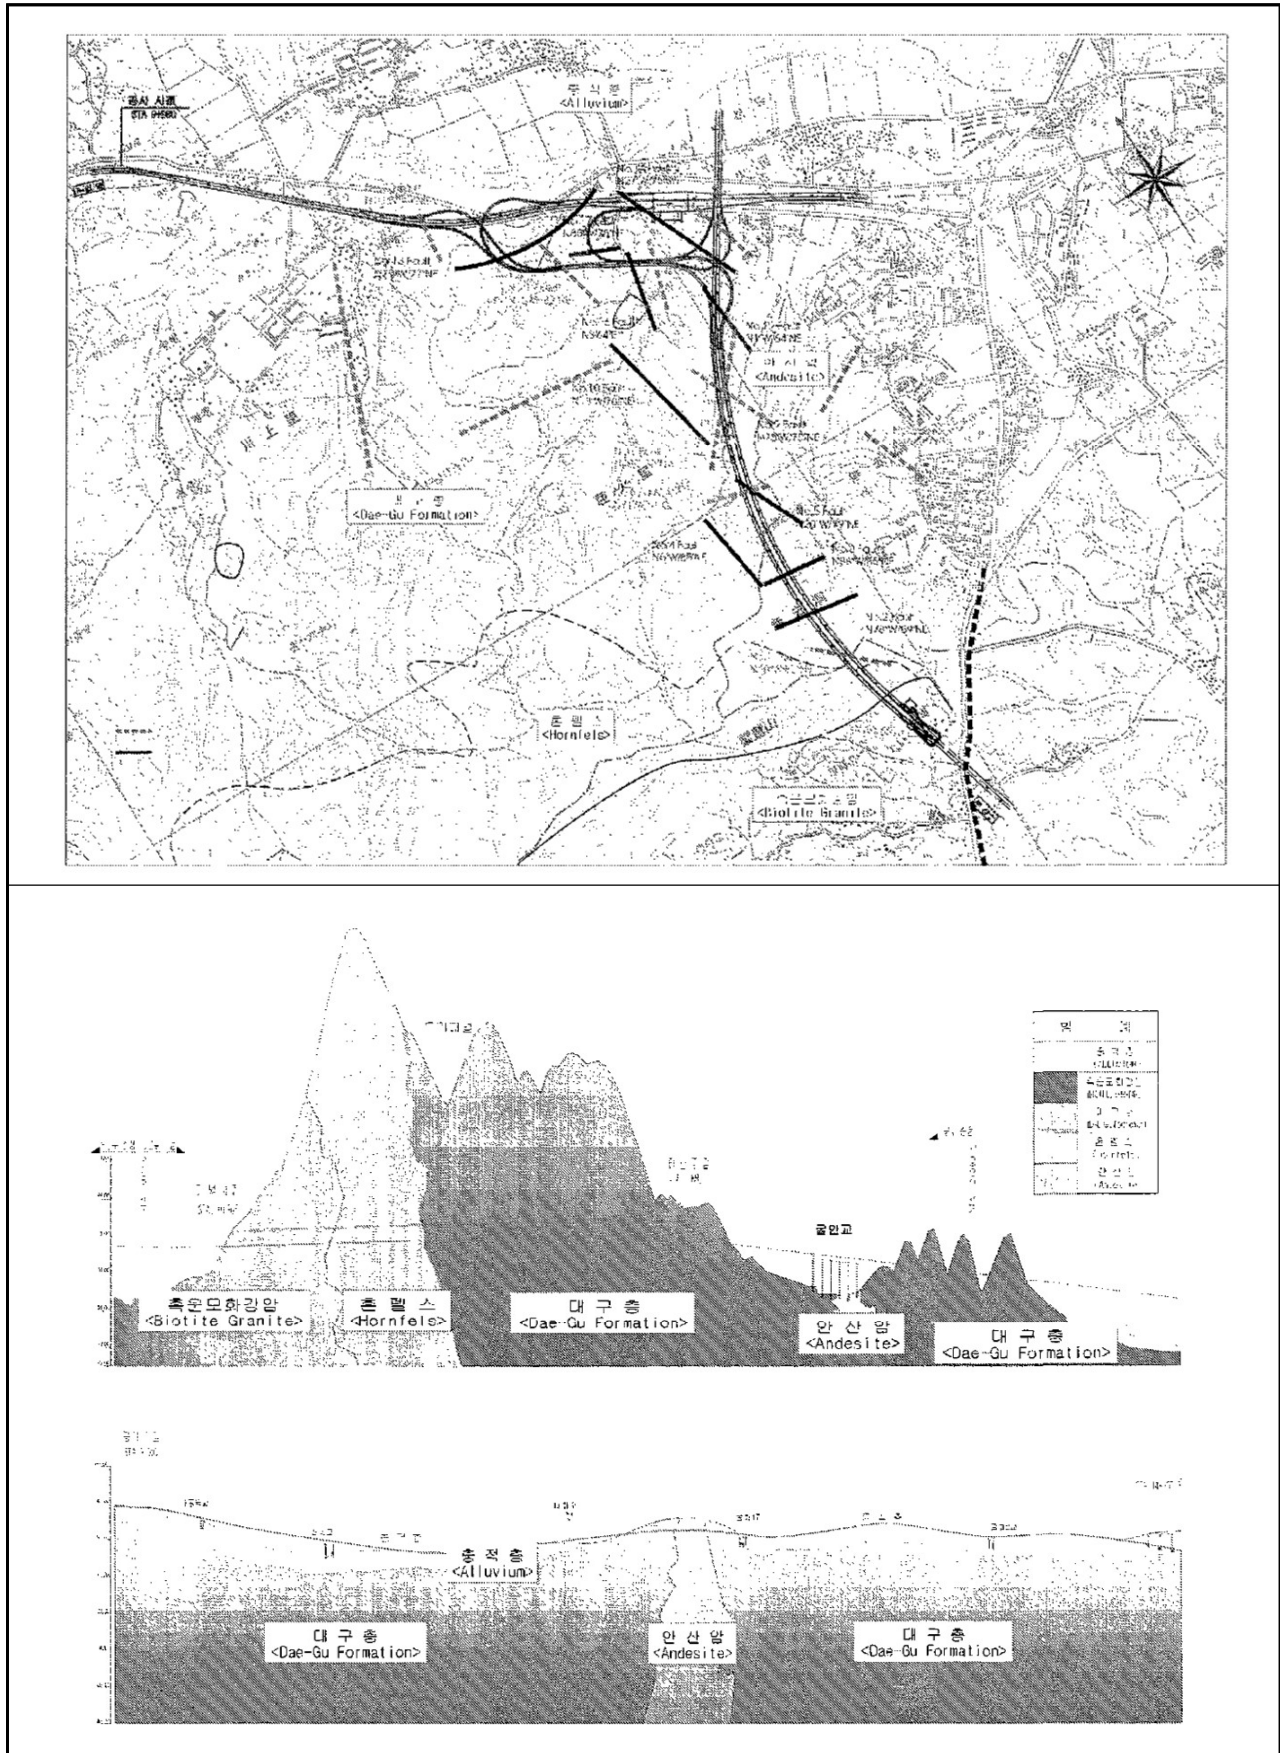


【그림 2.1】 지질도


나. 시추조사 결과(부산~울산간 고속도로 민간투자사업 지반조사보고서,2008.12)

【표 2.4】 시추조사 위치


조사번호	조사위치	지반교(EL.m)	비고
THB2-1	0K+090.0	18.960	
THB2-2	0K+165.0	4.800	
THB2-3	0K+230.0	4.890	
THB2-4	0K+280.0	5.020	
THB2-5	0K+330.0	5.570	
THB2-6	0K+380.0	10.110	
THB2-7	0K+430.0	12.500	
THB2-8	0K+475.0	21.500	
THB2-9	0K+515.0	53.200	

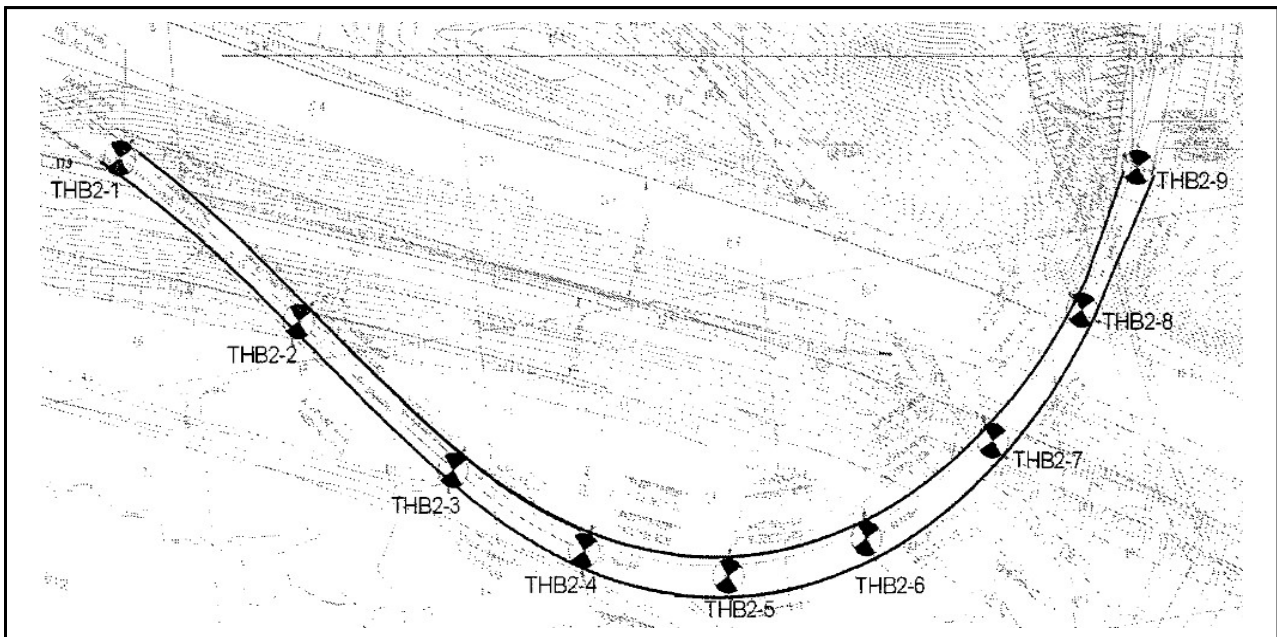

【그림 2.2】 시추조사 위치도

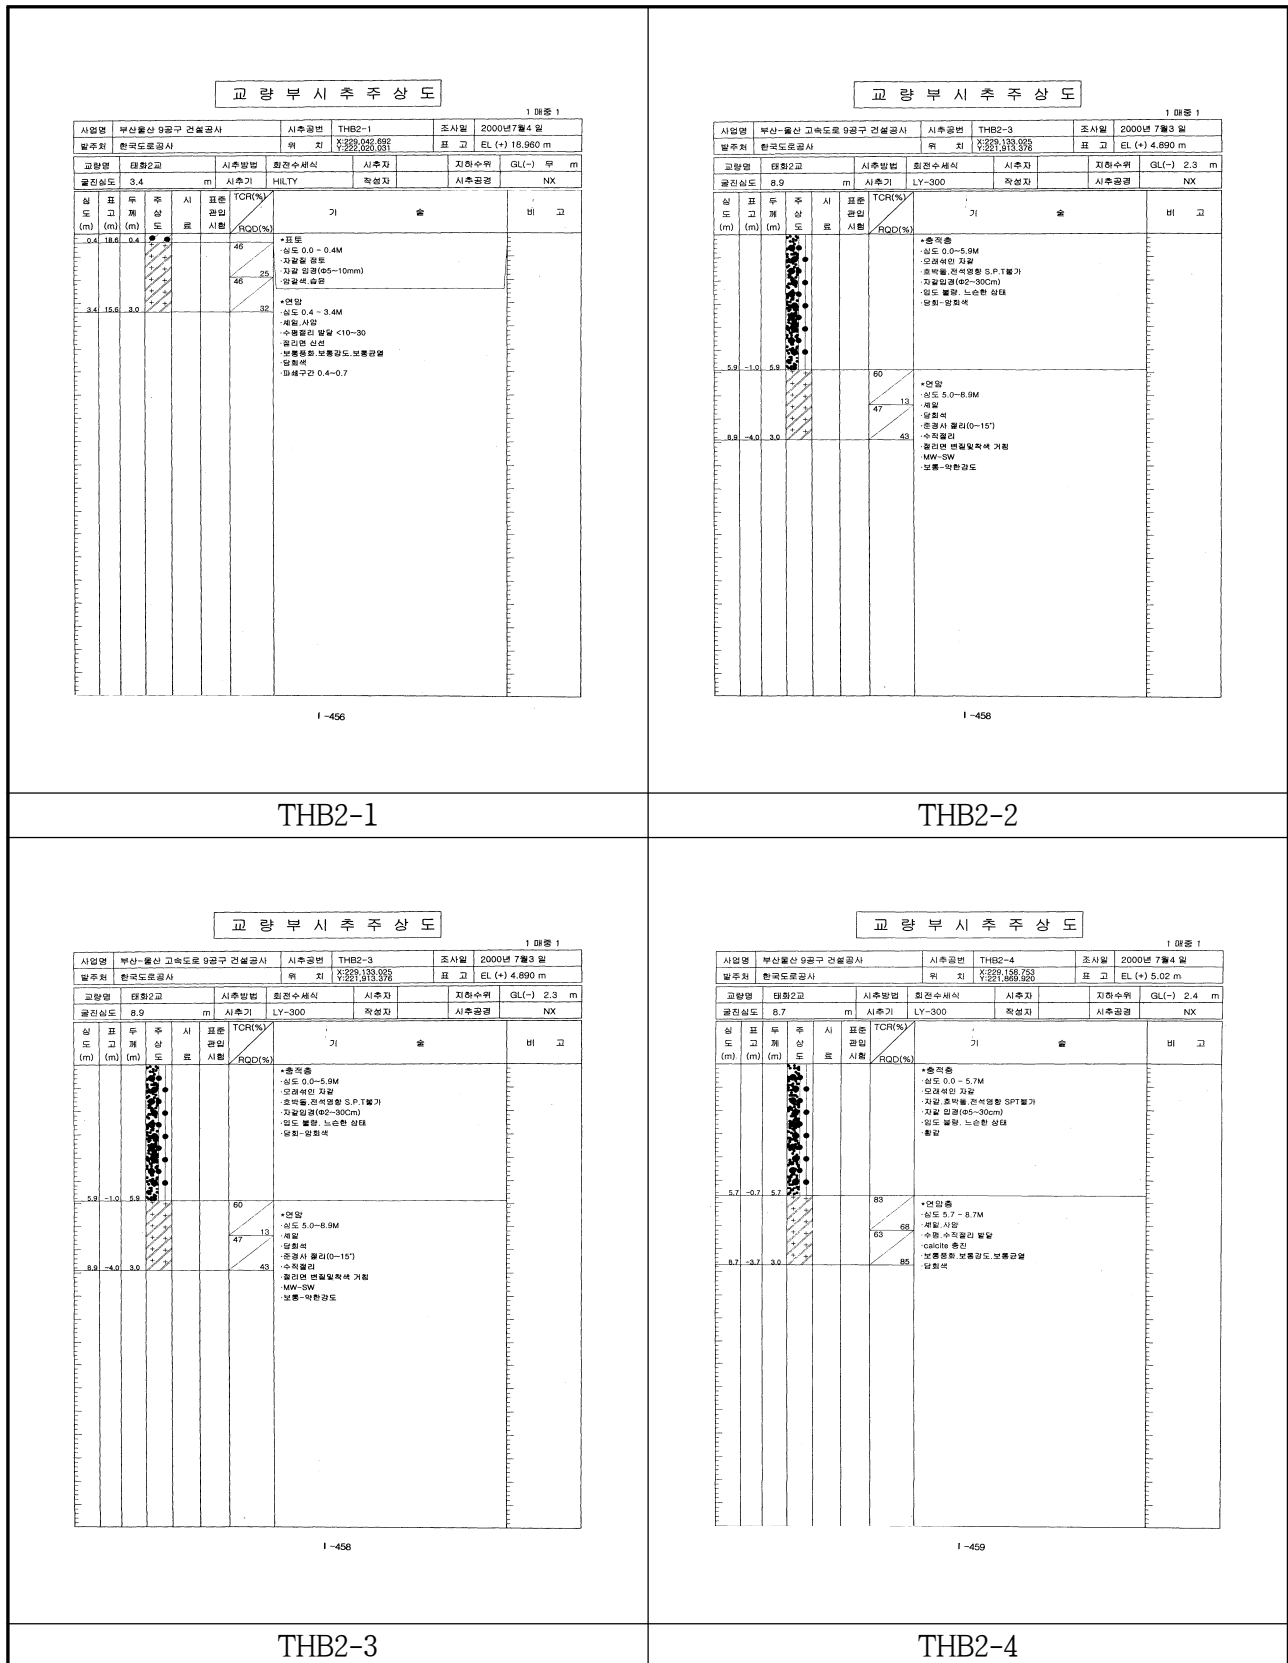

【그림 2.3】 시추조사 주상도

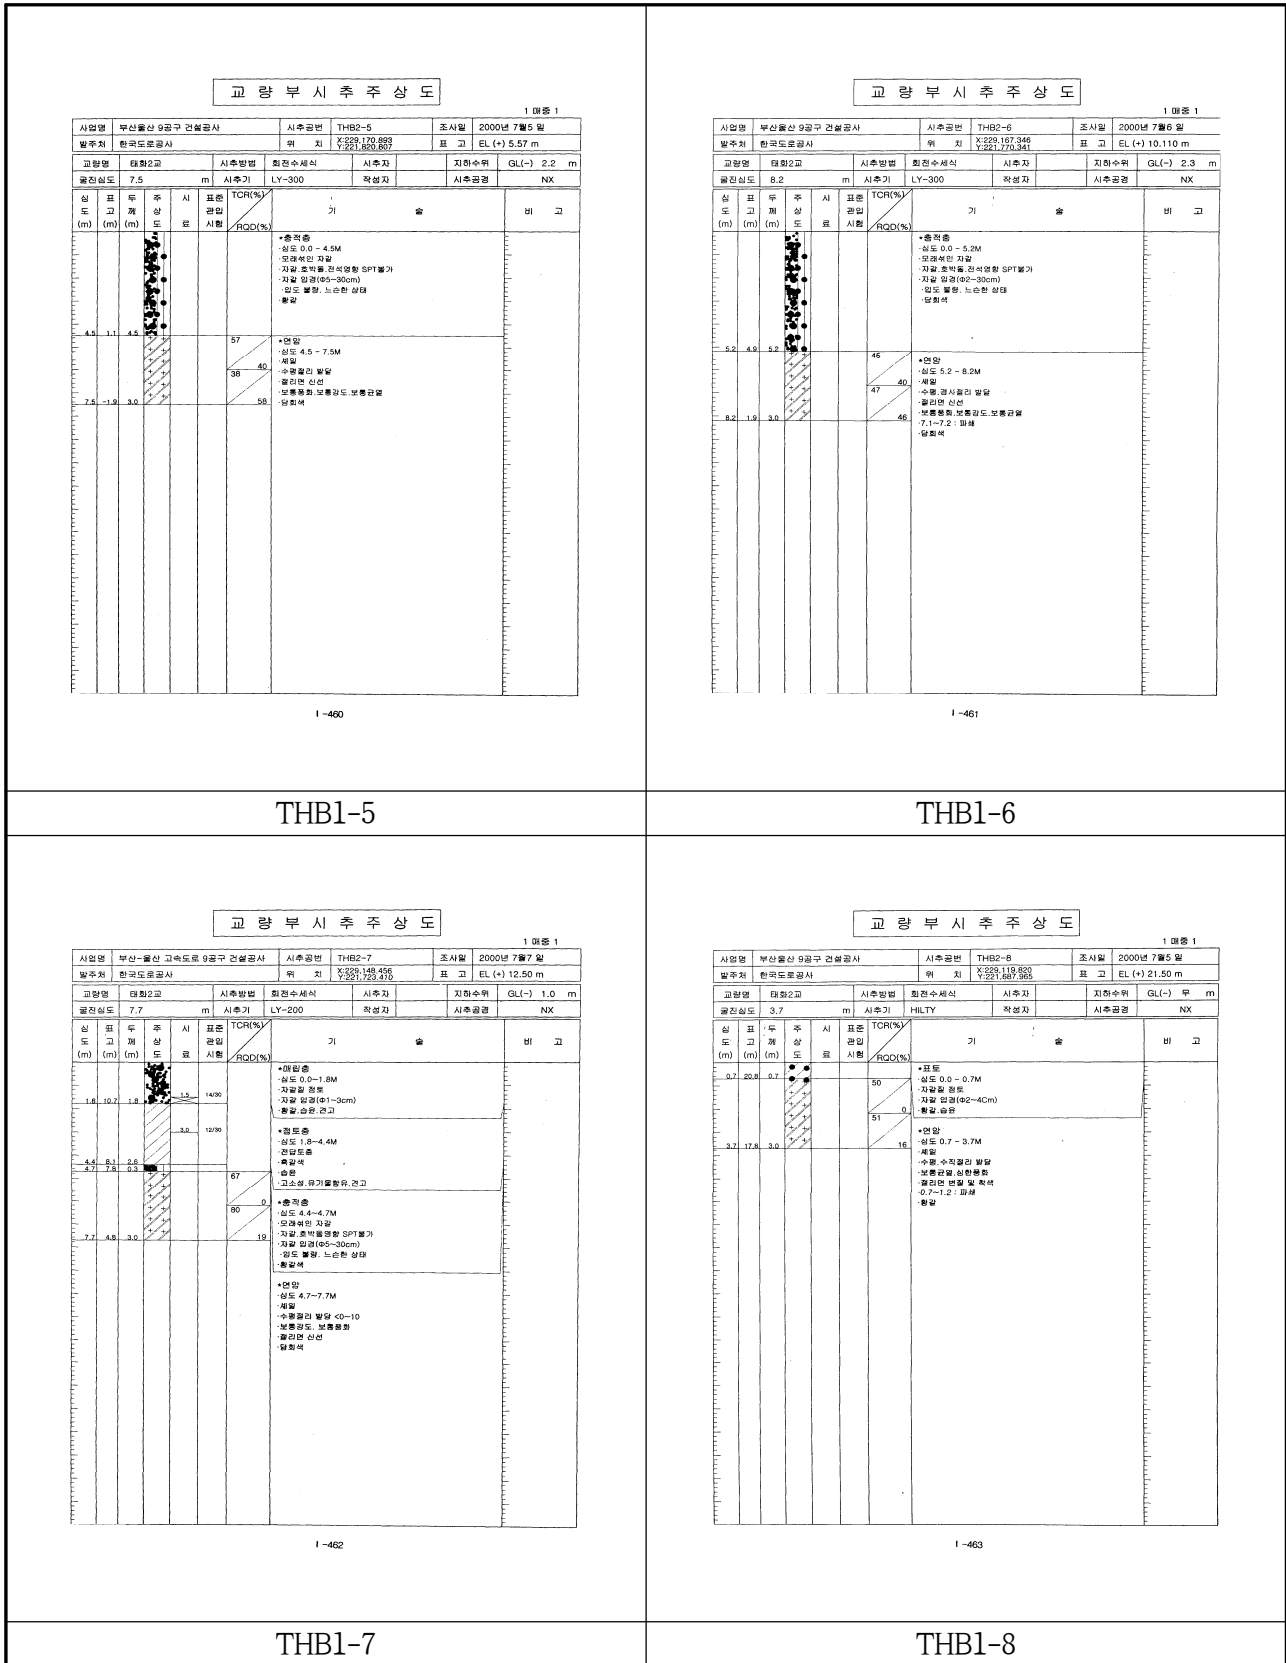

【그림 2.3】 시추조사 주상도(계속)

【표 2.5】시추조사 결과

시추공	표토층 (m)	전답층 (m)	매립층 (m)	점토층 (m)	충적층 (m)	연암층 (m)	굴진 심도 (m)	지하 수위 (m)
THB2-1	0.4	-	-	-	-	3.0	3.4	-
THB2-2	-	-	-	-	5.0	3.0	8.0	2.4
THB2-3	-	-	-	-	5.9	3.0	8.9	0
THB2-4	-	-	-	-	5.7	3.0	8.7	2.4
THB2-5	-	-	-	-	4.5	3.0	7.5	2.2
THB2-6	-	-	-	-	5.2	3.0	8.2	2.3
THB2-7	-	-	1.8	2.6	0.3	3.0	7.7	1.0
THB2-8	0.7	-	-	-	-	3.0	3.7	-
THB2-9	1.7	-	-	-	-	3.0	4.4	-

【표 2.6】시추조사 결과 분석

시추공	표고 (m)	심도 (m)	비고
THB2-1	18.960	3.4	·0.0~0.4m 자갈을 함유한 자갈질 점토로 구성된 표토층 ·0.4~3.4m 세일로 구성된 연암층으로 심도 0.4~0.7m 파쇄구간
THB2-2	4.800	8.0	·0.0~5.0m 입도가 불량하고 느슨한 상태의 모래섞인 자갈로된 충적층 ·5.0~8.0m 세일로 구성된 연암층으로 준수평절 리가 발달, 절리면 변질
THB2-3	4.890	8.9	·0.0~5.9m 입도가 불량하고 느슨한 상태의 모래섞인 자갈로된 충적층 ·5.9~8.9m 세일로 구성된 연암층으로 수직, 준수평절 리가 발달, 절리면 변질
THB2-4	5.020	8.7	·0.0~5.7m 모래섞인 자갈로된 충적층, 자갈과 호박돌의 영향 SPT불가 ·5.9~8.9m 세일과 사암으로 구성된 연암층, 절리면 Calcite충진
THB2-5	5.570	7.5	·0.0~4.5m 모래섞인 자갈로된 충적층 ·4.5~7.5m 세일로 구성된 연암층으로 수평 절 리가 발달, 절리면 신선
THB2-6	10.110	8.2	·0.0~5.2m 모래섞인 자갈로된 충적층, 자갈과 호박돌의 영향 SPT불가 ·5.2~8.2m 세일로 구성된 연암층, 절리면 신선, 7.1~7.2m 파쇄대 존재
THB2-7	12.500	7.7	·0.0~1.8m 자갈질 점토인 매립층, 1.8~4.4m 고소성, 유기물을 함유한 점토층 ·4.4~4.8m 모래섞인 자갈로 구성된 충적층, 4.8~7.7m 세일로 이루어진 연암
THB2-8	21.500	3.7	·0.0~0.7m 자갈질 점토로 구성된 표토층 ·0.7~3.7m 세일로 구성된 연암층, 절리면 변질, 0.7~1.2m 파쇄대 존재
THB2-9	53.200	4.4	·0.0~1.4m 자갈질 점토로 구성된 표토층 ·1.4~4.4m 세일로 구성된 연암층, 심하게 풍화되어있음, 심하게 파쇄된 상태

- 시추조사결과 표토층과 자갈질 점토로 이루어져 있으며, 충적층은 모래섞인 자갈로 이루어져 있다. 점토층은 유기물을 함유한 고소성의 흙이다.
- 연암층은 세일로 구성되어 있으며 수평,수직 절리가 발달하였고 보통 또는 심하게 풍화된 상태이다. 몇몇 시추 지점에서는 부분적으로 파쇄대가 나타나고 있다.
- 시추조사결과 시추공 THB2-1(심도0.4~0.7m), THB2-6(심도7.1~7.2m), THB2-8(심도0.7~1.2m)에서 파쇄대가 나타났다.

다. 실내시험 결과

1) 토질시험

【표 2.7】 토질 시험 결과

공번	심도 (m)	Wn (%)	Gs	연경도(%)				채분석(%)		통일 분류	비 고
				LL	PL	PI	LI	No.4	No.200		
THB2-7	1.5	19.2	2.68	36.5	20.6	15.9	-0.09	98.1	60.7	CL	
	3.0	31.2	2.66	28.7	24.6	4.1	1.61	100.0	86.6	ML	

2) 점재하시험

【표 2.8】 점재하시험 결과

공번	깊이 (m)	하중 (kgf/cm ²)	지름 (cm)	IS (kgf/cm ²)	F	Is ₅₀ (kgf/cm ²)	qu (kgf/cm ²)
THB2-1	3.3-3.4	72	4.90	54.3	0.99	53.8	1290.2
THB2-2	7.85-8.0	27	5.20	18.1	1.02	18.4	441.2
THB2-3	8.8-8.9	152	5.18	102.5	1.02	104.1	2498.9
THB2-4	8.6-8.7	135	5.21	90.0	1.02	91.7	2199.6
THB2-5	7.3-7.4	34	5.18	22.9	1.02	23.3	559.0
THB2-6	7.8-8.0	68	5.20	45.5	1.02	46.3	1111.3
THB2-7	6.4-6.5	25	5.23	16.5	1.02	16.9	404.9
THB2-8	2.2-2.3	45	5.40	27.9	1.04	28.9	693.6
THB2-9	4.1-4.2	101	5.43	62.0	1.04	64.3	1543.5

2.3 기존 정밀안전점검 및 정밀안전진단 실시결과

울산JCT4교는 1종 시설물로써, 준공 이후 2009년 03월에 실시한 정기안전점검(상반기)을 시작으로 2023년 03월 정기안전점검(상반기)까지 공용기간 중 정기안전점검 24회, 정밀안전점검 6회, 정밀안전진단 1회, 1종성능평가 1회를 실시하였으며, 주요 점검이력은 다음과 같다.

2.3.1 점검 및 진단이력

【표 2.9】 점검 및 진단이력

번호	구 분	점검/ 진단기간	점검/ 진단기관	주요 점검/진단 결과	비용(천원)	상태 등급
1	정기 안전점검 (상반기)	2023-03-06~ 2023-06-14	강춘길/자체수행	•교면포장 LMC 포장 균열 등 •난간중분대 균열(cw=0.3mm미만), 망상균열, 균열부백태 등 •배수시설 배수관 형식 불량, 유도배수관 길이 부족 등 •신축이음 후타재 균열(cw=0.3mm미만), 유간·바닥판 망상균열, 균열부백태 등 •교량받침 플레이트 및 앵커볼트 부식, 받침물탈 및 받침콘크리트 균열 등 •하부구조 교대 균열(cw=0.3mm미만), 이물질퇴적, 표면오염 등 •하부구조 교각 균열(cw=0.3mm미만, 이상) 망상균열, 박리, 표면오염 등 •점검시설 수직형사다리 고정대 브라켓 변형 이격	-	양호
2	정밀 안전점검	2022-04-07~ 2022-12-23	(주)엠케이에스이 /허장호	•교면포장 LMC 균열 •방호벽 균열(0.3mm미만), 망상균열, 균열부백태 •배수시설 배수관 형식불량(하천형), 유도배수관 길이 부족 •신축이음 본체 부식, 유간부 토사퇴적, 후타재 균열 등 •바닥판 망상균열, 균열부백태 •거더 상태양호 •가로보 상태양호 •교량받침 Plate 및 앵커볼트 부식, 물탈 및 콘크리트 균열, 콘크리트 잠철근노출 •교각 균열(0.3mm미만, 0.3mm이상), 망상균열, 박리, 표면오염, 이물질퇴적	4,152	B등급

【표 2.9】점검 및 진단이력(계속)

번호	구 분	점검/ 진단기간	점검/ 진단기관	주요 점검/진단 결과	비용(천원)	상태 등급
3	정기 안전점검 (상반기)	2022-05-18~ 2022-06-15	강춘길/자체수행	•전반적으로 상태가 양호함, 세부결과 보고서 참고	-	양호
4	정기 안전점검 (하반기)	2021-12-15~ 2021-12-15	강춘길/자체수행	•바닥판 : 망상균열, 균열부 백태 •교량받침 : 앵커볼트 부식, 받침콘크리트 균열, 플레이트 부식, 실링재 이탈 •하부구조 : 코핑부 전면 망상균열, 보수재 박리, 표면오염 •신축이음 : 강재 부식, 유도 배수관 고무재 파손, 유간 토사 퇴적 등 •교면포장 : 포장균열 •난간연석 : 균열 및 균열부 백태, 망상균열 •배수시설 : 집수구 박힘, 유도배수관 길이 부족 •점검시설 : 출입사다리 고정 불량	-	양호
5	정기 안전점검 (상반기)	2021-06-28~ 2021-06-28	강춘길/자체수행	•바닥판 : 망상균열, 균열부 백태 •교량받침 : 앵커볼트 부식, 받침콘크리트 균열, 플레이트 부식, 실링재 이탈 •하부구조(교각) : 코핑부 전면 망상균열, 표면오염, 코핑부 보수재 박리, 코핑부 균열(cw=0.3mm미만) •신축이음 : 강재부식, 유도배수관 고무재 파손, 유간 토사퇴적, 차수판 볼트 탈락, 후타재 균열 •교면포장 : 포장 균열 •난간연석 : 균열부 백태, 균열(cw=0.3mm미만), 망상균열 •배수시설 : 집수구 막힘 (14개소), 유도배수관 길이 부족 •점검시설 : 출입사다리 고정 불량	-	양호
6	정밀 안전점검	2020-05-27~ 2020-12-31	(주)엠케이에스이 /최은철	•교면포장 포장균열 •방호벽 균열, 백태 •배수시설 집수구 막힘, 유도배수관 길이부족 •신축이음 본체 부식, 유도 배수 고무재 파손, 후타재 균열 등 •바닥판 망상균열, 백태 •교량받침 앵커볼트 및 Plate부식 •교각 균열(0.3mm미만), 망상균열, 표면오염 등	4,636	B등급

【표 2.9】점검 및 진단이력(계속)

번호	구 분	점검/ 진단기간	점검/ 진단기관	주요 점검/진단 결과	비용(천원)	상태 등급
7	정기 안전점검 (상반기)	2020-06-30~ 2020-06-30	조재성/자체수행	•양호함	-	양호
8	정기 안전점검 (하반기)	2019-11-04~ 2019-11-04	이건수/자체수행	•전반적으로 상태가 양호함, 세부결과 보고서 참고	-	양호
9	정기 안전점검 (상반기)	2019-05-30~ 2019-05-30	이건수/자체수행	•신축이음 강재 녹발생 •교량받침 받침콘크리트 균열	-	양호
10	정기 안전점검 (하반기)	2018-12-17~ 2018-12-17	이건수/자체수행	•양호함	-	양호
11	정밀 안전진단	2018-08-16~ 2018-12-31	(주)엠케이에스이 /최은철	•교면포장 포장균열 •방호벽 균열(0.3mm미만), 균열 부백태 •배수시설 집수구 막힘 •신축이음 본체부식, 고무재파손, 유간토사퇴적, 후타재균열, 차수판 볼트탈락 •바닥판 망상균열 •교량받침 Plate부식 •교대 균열(0.3mm내외) •교각 망상균열	14,620	B등급
12	1종 성능평가	2018-08-16~ 2019-08-21	(주)엠케이에스이 /최은철	•교면포장 포장균열 •방호벽 균열(0.3mm미만), 균열 부백태 •배수시설 집수구 막힘 •신축이음 본체부식, 고무재파손, 유간토사퇴적, 후타재균열, 차수판 볼트탈락 •바닥판 망상균열 •교량받침 Plate부식 •교대 균열(0.3mm내외) •교각 망상균열	24,360	B등급
13	정기 안전점검 (상반기)	2018-05-09~ 2018-05-09	박형근/자체수행	•양호함	-	양호
14	정기 안전점검 (하반기)	2017-10-16~ 2017-10-16	박형근/자체수행	•양호함	-	양호

【표 2.9】점검 및 진단이력(계속)

번호	구 분	점검/ 진단기간	점검/ 진단기관	주요 점검/진단 결과	비용(천원)	상태 등급
15	정기 안전점검 (상반기)	2017-04-17~ 2017-04-17	박형근/자체수행	•양호함	-	양호
16	정밀 안전점검	2016-11-16~ 2016-12-30	씨엘엠건설(주) /강문구	상부구조인 바닥판 하면은 균열(cw 0.3mm미만)이 확인되었으나 누수 및 백태는 없는 것으로 조사되었으며, 주형(Steel Box) 외부·내부 도장 상태, 용접상태, 볼트체결상태 등은 전체적으로 양호한 상태이다. 하부구조인 교각은 일부 균열(cw 0.3mm미만)이 조사되었으며, 교대 홍벽에 건조수축으로 인한 균열(cw 0.3mm미만)이 조사되었다. 대부분 주구조물에 발생되어있는 손상은 현재 하자담보 책임기간내에 있기 때문에 보수계획을 세워서 하자보수를 실시하는 것이 바람직할것으로 판단된다.	24,328	A등급
17	정기 안전점검 (하반기)	2016-11-01~ 2016-11-01	옥병석/자체수행	•양호함	-	양호
18	정밀 안전점검	2016-05-19~ 2016-05-19	옥병석/자체수행	•교대, 교각 균열등	-	B등급
19	정기 안전점검 (하반기)	2015-12-04~ 2015-12-04	최문용/자체수행	•양호함	-	양호
20	정기 안전점검 (상반기)	2015-04-29~ 2015-04-29	최문용/자체수행	•양호	-	양호
21	정기 안전점검 (하반기)	2014-11-28~ 2014-11-28	최문용/자체수행	•양호	-	양호
22	정기 안전점검 (상반기)	2014-06-19~ 2014-06-19	최문용/자체수행	•양호	-	양호
23	정기 안전점검 (하반기)	2013-11-18~ 2014-11-18	장석균/자체수행	•양호	-	양호

【표 2.9】점검 및 진단이력(계속)

번호	구 분	점검/ 진단기간	점검/ 진단기관	주요 점검/진단 결과	비용(천원)	상태 등급
24	정밀 안전점검	2013-10-01~ 2013-12-03	장석균/자체수행	•교대균열 및 대체적 양호	-	A등급
25	정기 안전점검 (하반기)	2012-10-18~ 2012-10-18	장석균/자체수행	•양호	-	양호
26	정기 안전점검 (상반기)	2012-05-25~ 2012-05-25	장석균/자체수행	•양호	-	양호
27	정기 안전점검 (하반기)	2011-10-17~ 2011-10-17	강춘길/자체수행	•양호	-	양호
28	정기 안전점검 (상반기)	2011-04-20~ 2011-04-22	강춘길/자체수행	•이상없음	-	양호
29	정기 안전점검 (하반기)	2010-07-07~ 2010-12-08	김동광/자체수행	•점검로 난간덮개 파손	-	양호
30	정기 안전점검 (하반기)	2009-08-04~ 2009-11-25	신재환	•이상없음	-	양호
31	정기 안전점검 (상반기)	2009-03-06~ 2009-06-30	이재덕	•이상없음	-	양호

2.3.2 기존 정밀안전점검·정밀안전진단 실시결과

가. 전차 정밀안전진단 실시결과(2018.08 ~ 2018.12)

【표 2.10】 전차 정밀안전진단(2018년) 실시결과 요약

구 분		내 용	비 고
용역명		·2018년도 정밀안전진단, 정밀안전점검 및 성능평가용역[교량]	
용역기간		·2018. 08. 16 ~ 2018. 12. 31	
용역사		·(주)엠케이에스이	
외관조사	교면포장	·LMC균열	b
	난간/방호벽	·균열(0.3mm미만), 균열부백태	b
	신축이음	·유도배수 고무재 파손, 본체부식, 후타재 균열, 차수판 볼트탈락	c
	배수시설	·집수구 막힘	b
	바닥판	·망상균열	a
	거더/가로보	·거더내부 실링미처리	a
	교량받침	·Plate부식	a
	교대/교각	·균열(0.3mm내외), 망상균열	b
비파괴	강도	·설계기준강도 이상을 확보 (상부구조:28.3 ~ 30.4MPa, 하부구조:26.5 ~ 28.5MPa)	
	탄산화	·탄산화에 의한 내구성 저하는 없음 (상부구조 : 4.2 ~ 6.3mm, 하부구조 : 6.4 ~ 8.2mm)	
	철근배근	·준공도면과 유사하게 일정간격으로 시공됨	
	염화물	·염화물에 의한 철근부식 우려 없음 (상부:0.148kgf/m ³ , 하부:0.140~0.159kgf/m ³)	
	강재비파괴	·거더 상하부플랜지 맞대기 용접부 초음파탐상 모두 1급, 합격	
상태평가		·B등급(상태평가지수 0.145)	
안전성평가		·A등급(안전율 1.351)	
안전등급		·B등급	
종합의견		·울산JCT4교는 준공 후 10년이 경과된 Steel Box Girder 형식의 교량이며, 전반적으로 보수가 실시된 상태로 조사되었으나, 차량 운하중 및 진동에 의한 포장균열, 후타재 박락, 환경적 요인에 따른 집수구 막힘, 측면 우수유입 및 P3 신축이음 유도배수 고무재 파손으로 인한 하부누수로 교량받침 Plate부식 등의 손상이 추가로 확인되었다. “B등급”(양호)으로 평가 되었으며, 주요 부재에 발생 된 손상은 내구성 확보 및 효율적인 유지관리를 위해 하자담보 책임만료일(2018.12.31.) 전에 일괄보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.	

나. 전차 정밀안전점검 실시결과(2022.04 ~ 2022.12)

【표 2.11】 전차 정밀안전점검(2022년) 실시결과 요약

구 분		내 용	비 고
용 역 명		·2022년 부산울산고속도로 정기·정밀안전점검용역[교량]	
용역기간		·2022. 04. 07 ~ 2022. 12. 23	
용 역 사		·(주)엠케이에스이	
외 관 조 사	교면포장	·LMC 균열	b
	난간/방호벽	·균열(0.3mm미만), 망상균열, 균열부백태	b
	신축이음	·본체 부식 및 유간부 토사퇴적, 후타재균열	c
	배수시설	·배수관 형식불량(하천형), 유도배수관 길이부족	b
	바닥판	·망상균열, 균열부백태	b
	거더/가로보	·상태양호	a
	교량받침	·Plate 및 앵커볼트 부식, 몰탈 및 콘크리트 균열, 잡철근노출	b
	교대/교각	·균열(0.3mm미만, 0.3mm이상), 망상균열, 박리, 표면오염, 이물질퇴적	b
비 파 괴	강도	·설계기준강도 이상을 확보 (상부구조 : 27.8 ~ 29.2MPa, 하부구조 : 26.2 ~ 27.1MPa)	
	탄산화	·탄산화에 의한 내구성 저하는 없음 (상부구조 : 3.9 ~ 6.2mm, 하부구조 : 6.8 ~ 8.2mm)	
상태평가		·B등급(상태평가지수 0.182)	
안전성평가		·미실시	
안전등급		·B등급	
종합의견		·울산JCT4교는 준공 후 14년이 경과된 Steel Box Girder 형식의 교량으로 외관조사결과 주요 손상으로 교면포장 LMC 균열, 방호벽 균열(0.3mm미만) 및 망상균열, 균열부백태, 배수시설 2경간 배수관 형식불량(하천형), 유도배수관(P3) 길이부족, 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 본체 부식 및 유간부 토사 퇴적, 바닥판 망상균열 및 균열부백태, 교량받침 Plate 및 앵커볼트 부식, 몰탈 및 콘크리트 균열(0.3mm미만), 콘크리트 잡철근노출, 교대/교각 균열(0.3mm미만, 0.3mm이상), 망상균열, 박리, 표면오염, 이물질퇴적 등의 손상이 발생하고 있는 것으로 조사되었다. ·교량하부 2경간은 태화강을 따라 시공된 산책로가 횡단하고 있으며, 강수시 배수관을 통한 낙수로 보행자의 안전이 우려되는 상태로 기존 하천형 배수관을 육교형으로 교체하여 보행자의 안전 확보가 필요할 것으로 판단된다. ·따라서, 본 교량은 「보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능발휘에는 지장이 없으며, 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태」인 “B등급”(양호)으로 평가 되었으며, 금회 점검시 조사된 손상결함부에 대하여 보수를 시행한다면 공용상의 문제는 없을 것으로 판단되고 시설물 등급의 상향 또는 현 상태의 등급을 지속적으로 유지할 수 있을 것으로 판단된다.	

2.4 보수·보강 이력

2.4.1 보수·보강 이력

본 교량은 준공 이후 현재까지 주기적인 점검을 실시하고 있으며, 시설물통합정보관리시스템(FMS)에 입력된 보수·보강이력은 다음과 같다.

【표 2.12】 울산JCT4교 보수·보강 이력

구분	공사기간	설계자	시공자	공사명	보수보강공법/내용	공사금액(원)
-	2016년 정밀점검 이후	-	-	-	방호벽, 바닥판, 교대, 교각 일부 보수 표면처리, 단면보수	-
보수	2019-09-18 ~ 2019-12-31	이효찬	CS청산건설(주) (이건수)	구조물 정밀안전진단 및 점검 보수공사	거더, 신축이음, 방호벽 유도배수관설치, 표면처리, 실링처리	2,407,000
※ 시설물통합정보관리시스템(FMS) 내 교량관리대장 및 보수공사현황 참조 ※ 전차 정밀안전진단(2018년) 자료 참조						

2.4.2 검토의견


보수·보강 이력 검토결과, 시설물통합정보관리시스템(FMS)상에는 보수·보강 이력이 1건 있는 것으로 확인되었으며, 보수·보강 이력으로는 2019년 9월에 실시한 “구조물 정밀안전진단 및 점검 보수공사”로 확인되었다. 그 외 전차보고서 검토결과, 2016년 정밀안전점검 이후 방호벽, 바닥판, 교대, 교각 부분보수 등의 총 1건의 보수·보강 이력이 확인되었다.

육안으로 확인 가능한 보수부의 손상 재발생 여부 및 전차 정밀안전진단 및 정밀안전점검과 급회 정밀안전진단의 상세 외관조사결과를 비교·검토하여 추가손상 및 진전여부를 확인하고 내구성 및 안전성 확보를 위해 적절한 보수·보강방안을 제시하고자 한다.

2.5 시설물의 내진설계 여부 확인





울산JCT3교에 대한 내진설계 자료는 『부산~울산간 고속도로 건설공사 구조 계산서(II)-제9공구』을 참고하여 작성하였다.

【표 2.13】 내진 설계여부

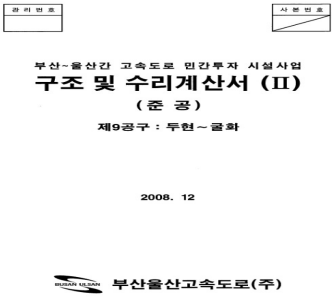적용유무	내진설계	비고
내진설계 적용	- 해석방법 - 다중 모드 스펙트럼 - 설계대상 부재 - 교각, 교량받침 - 내진설계 상수 - 내진등급 : 내진 1등급 - 지진구역계수 : 0.11 - 가속도계수 : 0.154 - 지반종류 : II 지역 (S=1.20)	

2.5.1 해석개요

【표 2.14】 해석개요

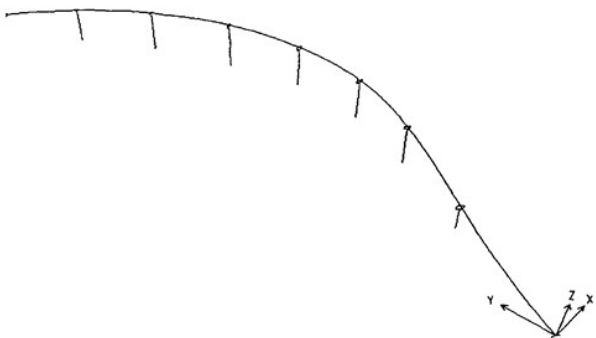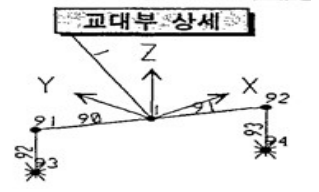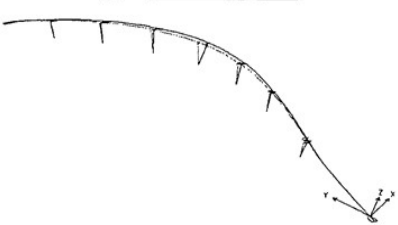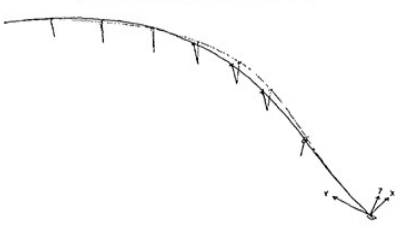구분	전체모델링	상세모델링
모델링		 
모드형상		
개요	- 해석 프로그램 : SAP 2000 - 해석 모델링 : 입체 FRAME (SPACE) - 해석 방법 : 다중모드 스펙트럼해석 및 시간이력에 대한 해석을 통한 검증 - 모드수 설정 : 질량 기여도가 90%이상 되도록 최대모드수를 25까지 설정 - 질량 정의 : 가상부재를 제외한 모든부재에 단위길이당 질량을 설정 - 경계 조건 : 고정, 교축방향가동, 교축직각방향가동 및 양방향가동 받침의 가동방향과 동일하게 연결부 경계조건을 가상부재로 설정 - 교각 기둥의 하단부는 고정점으로 설정	

2.5.2 연결부 지진력 및 변위

【표 2.15】 연결부 지진력 및 변위

구분		교축방향		교축직각방향		비고
		수평력(tonf)	변위(mm)	수평력(tonf)	변위(mm)	
A1	S1	0.000	45	49.600	84	
	S2	0.000		0.000		
P1	S1	166.900	51	101.700	82	
	S2	212.900		0.000		
P2	S1	0.800	37	92.400	97	
	S2	0.700		0.000		
P3	S1	0.200	62	90.100	102	
	S2	0.200		0.000		
P4	S1	111.800	115	141.600	105	
	S2	166.700		0.000		
P5	S1	0.300	145	97.700	102	
	S2	0.300		0.000		
P6	S1	0.300	140	105.800	92	
	S2	0.300		0.000		
P7	S1	0.300	139	92.700	76	
	S2	0.300		0.000		
A2	S1	1.100	147	45.900	57	
	S2	1.100		0.000		

2.5.3 교각부 지진력 및 변위

【표 2.16】 교각부 지진력 및 변위

구분	교축방향		교축직각방향		탄,소성 설계판단	비고
	전단력(tonf)	모멘트(tf.m)	전단력(tonf)	모멘트(tf.m)		
P1	380.025	7915.869	128.562	2620.796	탄성설계	
P2	76.276	1778.462	134.458	3500.029	소성설계	
P3	75.247	1879.896	115.275	3197.289	소성설계	
P4	169.247	4867.62	179.621	4935.565	소성설계	
P5	69.956	2036.495	140.703	4315.546	소성설계	
P6	69.542	1764.412	136.735	3748.472	소성설계	
P7	66.127	1335.333	110.2	2487.206	탄성설계	

2.5.4 최소받침 지지길이의 확보

【표 2.17】 최소받침 지지길이의 확보

구분	지진시 변위(mm)	계산 지지길이(mm)	적용 지지길이(mm)	비고
단부	A1	45	328	N=(200+1.67L+6.66H) (1+0.000125 Θ^2)
	A2	147	506	

2.6 자료분석 결과요약

본 과업을 수행함에 있어 효과적으로 용역을 수행하기 위하여 기 실시한 정기안전점검(2023년) 등의 유지관리 자료를 입수하였다. 설계도면 및 구조계산서 등의 기타 필요한 자료는 시설물 통합정보관리시스템(FMS)상의 시설물관리대장과 시설물준공자료 등을 확인하여 검토하였으며, 수집 자료를 검토한 결과 및 정밀안전진단과업 진행 방향은 다음【표 2.18】과 같다.

【표 2.18】 자료분석 결과요약

구 분	수집 자료	자료분석 결과	진단과업 진행방향
건 설 관 련 자 료	• 준공도면 및 구조 및 계산서 - 준공도면 - 부산-울산간 고속도로 민간 투자시설사업 준공도면(2008.12) - 토질조사보고서 - 구조계산서 - 수리계산서	• 준공도면, 구조 및 수리계산서, 설계당시 기준에 준하여 작성된 것으로 확인됨. • 준공도면, 구조 및 수리계산서의 구조물 치수는 동일한 것으로 확인됨.	• 현장조사시 부재제원을 실측하여 준공도면과 비교·검토를 실시함. • 손상에 대한 원인분석시, 시공자료 검토를 통하여 시공적인 원인에 의한 발생유무를 확인하고자 함.
유 지 관 리 자 료	• 점검 및 진단 이력 : 정밀안전진단(1회) - 2018. 12. : 1종성능평가(1회) - 2019. 08. : 정밀안전점검(6회) - 2010. 05. - 2013. 12. - 2016. 05. - 2016. 12. - 2020. 12. - 2022. 12. : 정기안전점검(24회) • 보수·보강 이력 : 시설물통합정보관리시스템(FMS) 참조.	• 신축이음 유도배수 고무재 파손, 본체 부식, 후타재 균열 등 조사됨. • 상부구조 망상균열, 실링미처리가 조사됨. • 하부구조 균열(Cw=0.3mm미만), 망상균열이 조사됨. • 상태평가결과, 「B」로 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부 보수가 필요한 상태임. • 내구성 조사결과, 설계기준 이상으로 양호한 상태임. • 안전성평가결과 구조물에 안전성을 확보하고 있는 것으로 평가됨. • 공용중 지속적인 유지보수 실시. - 썰링처리 - 유도배수로 설치 - 표면처리	• 기 진단과의 비교·분석으로 통하여 추가적인 손상이나, 기존손상의 진전여부 등을 확인함. • 기 진단과의 비교·분석으로 내구성 저하 여부 확인 • 보수부위의 상태점검을 통하여 보수공법의 적정성 및 재손상 발생여부 등을 확인. • 보수공법 효과성 확인을 통하여 합리적인 보수방안 도출.

2.7 기타 참고자료

【표 2.19】 기타 참고자료

구 분	관련기관 및 종류, 년도
적용기준	· 국토교통부, 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(시설물안전법), 2021. · 국토교통부, 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침, 2022 · 국토교통부, 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(안전점검 · 진단 편), 2022. · 국토교통부, 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침 해설서(안전점검 · 진단 편), 2022. · 국토교통부, 구조설계기준(KDS 14 00 00)(콘크리트구조 설계, 강구조설계), 2022. · 국토교통부, 구조재료공사 표준시방서(KCS 14 00 00)(콘크리트공사, 강구조공사), 2022. · 국토교통부, 교량설계기준(KDS 24 00 00), 2022. · 국토교통부, 교량공사 표준시방서(KCS 24 00 00), 2018.
참고문헌	· 건설교통부, 도로교표준시방서, 1996. · 건설교통부, 도로교표준시방서, 1999. · 건설교통부, 도로교표준시방서, 2005. · 국토해양부, 도로교표준시방서, 2013. · 국토해양부, 콘크리트표준시방서, 1996. · 국토해양부, 콘크리트표준시방서, 2003. · 국토해양부, 콘크리트표준시방서, 2009. · 건설교통부, 콘크리트 구조물의 균열, 누수 보수 · 보강 전문시방서, 1999. · 건설교통부, 콘크리트 내구성 평가 절차수립, 1999. · 국토교통부, 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 실시 등에 관한 지침, 2016. · 국토해양부, 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침, 2009. · 국토해양부, 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침, 2010. · 국토교통부, 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침, 2017. · 국토교통부, 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침, 2022. · 국토교통부, 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침 해설서, 2022. · 사단법인 한국콘크리트학회, 콘크리트 구조설계기준, 2003. · 사단법인 한국콘크리트학회, 콘크리트 구조설계기준, 2007. · 사단법인 한국콘크리트학회, 콘크리트 구조설계기준, 2012. · 한국시설안전기술공단, 콘크리트 및 강재 비파괴시험 매뉴얼, 2006. · 한국시설안전기술공단, 교량 내하력 평가 매뉴얼, 2006.

제 3장 현장조사 및 시험

3.1 개 요

3.2 외관조사

3.3 콘크리트 내구성조사

3.4 강재 내구성조사

3.5 현장조사 및 시험 결과요약

제 3장 현장조사 및 시험

3.1 개요

울산JCT4교는 울산광역시 울주군 범서읍에 위치한 부산울산선 상 (47.0km)의 고속도로 교량이며, 2008년 12월에 준공되었다. 시공사는 삼성물산이며, 설계하중은 DB-24(DL-24)로 확인되었다.

본 교량의 연장은 423.0m(8경간)이며, 폭은 9.0m(유효폭: 8.1m, 편도1차로)이다. 구조형식으로 상부구조는 Steel Box Girder(S1~S8경간)로 시공되었으며, 하부구조는 역T형 교대와 일주식 교각으로 시공되었다. 또한 기초형식은 직접기초(교대, 교각) 및 강관파일기초(교대, 교각)로 시공되어 있다.

본 시설물에 대한 외관조사는 대상교량의 물리적, 기능적 결함을 발견하고 안전성을 판단함을 목적으로 교량부재 전체에 대하여 가능한 한 근접한 상태에서 육안조사를 실시함을 원칙으로 하였다. 따라서, 사전 현장답사를 통해 주변 여건을 파악하여 근접조사에 필요한 접근방법 및 장비동원과 그에 따른 일정계획을 수립하고, 기초자료의 수집 및 분석을 통한 주요 손상을 파악하는 등의 사전검토를 통하여 주요손상을 파악한 후 『시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침_안전점검·진단편(교량)(2022.12, 국토교통부/국토안전관리원)』의 실시요령에 따라 시설물에 내재되어 있는 위험요인이나 시설물의 기능 및 성능 저하, 상태 등을 신속·정확하게 검사·평가하는 데 주안점을 두고 외관조사 방향을 결정하였다.

현황조사결과, 본 교량은 하부 S1경간 동해고속도로(고속국도16호선) 본선, S2~S5구간은 지방하천 태화강을 횡단(고수부지 및 수변공원 위치)하는 것으로 확인되어 안전에 주의하였으며, 외관조사시, 전구간(S1~S8) 도보조사 및 고소작업차, 드론을 이용하여 외관조사 및 시험을 실시하였다.

또한 현장조사 시 관리주체의 감독자, 사업책임기술자의 작업지시에 의해 조사·시험을 수행하는 것을 원칙으로 하였으며, 매일 안전관리자의 감독하에 안전교육을 실시하여 안전사고를 미연에 방지할 수 있도록 노력하였다.



본 장에서는 외관조사 결과 확인된 결함과 손상상태에 대하여 교량의 구성 부재별로 사진을 첨부하여 설명하고 발생원인을 분석하여 보수·보강 및 유지관리방안을 마련하는 데 참고할 수 있도록 하였으며, 전체 부재에 대한 외관조사망도를 작성하여 향후 교량의 점검 및 유지관리를 효율적으로 활용할 수 있도록 하였다.

【표 3.1】부재별 조사항목


구 분		조 사 항 목	하중변화 상태
상부 구조	바닥판	- 콘크리트 균열, 철근부식, 철근노출, 박락, 파손, 재료분리 - 누수, 백태, 표면오염.	이상 없음
	강재 거더	- 균열, 파손, 변형. - 연결부 부식, 이완, 이상음, 볼트 파손. - 표면상태, 오염, 부식, 가로보 연결불량. - 강박스 거더 내부로의 우수유입.	이상 없음
하부 구조	교대	- 콘크리트 균열, 철근부식, 철근노출, 누수, 백태, 박락, 파손, 재료분리. - 교대의 이동 및 회전 유무. - 거더 또는 바닥판과의 협착 유무.	이상 없음
	교각	콘크리트 균열, 철근부식, 철근노출, 박락, 파손, 재료분리.	이상 없음
	기초	세굴, 침하, 파손, 침식.	이상 없음
교면포장		균열, 요철, 단차, 포트홀, 물고임(체수)	이상 없음
배수시설		파손, 배수관 길이 부족, 배수관 주변 및 연결부 누수, 배수구 위치불량	이상 없음
연석 및 난간		균열, 철근부식, 철근노출, 박락, 파손, 백태	이상 없음
교량 받침	강재 받침	균열, 부식, 변형, 파손	이상 없음
	탄성 받침	- 부풀음 및 갈라짐 - 고무판의 과도한 변형	이상 없음
	기타	유간 부족, 편기, 수평불량, 가동불량, 교량받침 설치오류, 앵커볼트 파손	이상 없음
신축이음		- 본체의 파손, 부식, 누수, 이상음 및 진동, 유간 부족 - 후타재의 균열, 파손, 단차 - 후타재와 포장면 사이 이격	이상 없음

【표 3.2】 공중이용시설 10대 위험요소 점검요령 및 예방방법

연번	구 분	점검요령	예방방법 [예시]	해당사항
①	교각 코핑 콘크리트 탈락	•인접 교각에서 망원경으로 균열여부 확인	•신축이음 누수예방 또는 하천형 배수관 길이 연장	○
②	중분대 하면 콘크리트 탈락	•교량 하부에서 망원경으로 백태, 균열여부 확인	•중분대 바닥판 이음부 누수 방지(폴리우레아 등)	○
③	교량 배수관 낙하사고	•교량하부 및 점검시설에서 망원경으로 부식여부 확인	•배수관 중량, 하부조건 등을 고려하여 취약교량 선정 후 중점관리	○
④	터널 고드름 낙하사고	•터널 입·출구부 라이닝 누수 여부 조사	•입·출구부 L채널 설치, 라이닝 차수 등	-
⑤	주유소 및 충전소 화재사고	•누유·소방 경보설비 작동여부 등 점검	•접지단자, 정전기 방지패드 및 경보 설비 설치	-
⑥	신축이음장치 솟음현상(Blow-up)	•갓길측 노건부에서 거더·교대 유간 및 신축장치 유간 확인	•하절기 솟음 우려 교량의 경우 기술자문 등을 거쳐 보수보강공법 검토	○
⑦	포장 부분 보수부 파손	•갓길측 차량진행 반대방향으로 도로점검 (포장 파손 여부 확인)	•임시보수부 주의관찰 후 동절기 전 교면포장부 항구 보수보강 실시	○
⑧	교량 집수구 막힘(미끄럼·결빙)	•교통차단 후 도로로 배수구 육안점검 실시	•고압 살수 방법으로 상부집수구 청소 및 소형굴착기로 하부배수관 청소	○
⑨	절토사면·옹벽 표면 손상	•도로로 비탈면에 접근하여 육안조사를 통한 유실 징후 확인	•배수시설 내 이물질 제거 및 유실 우려지점 집중관리	-
⑩	터널 배수구 뚜껑파손	•뚜껑의 구조계산 및 유격발생(들뜸)여부 조사 등 파손 원인 파악	•최근 점검·진단결과를 확인하여 공동구 덮개 열화로 파손이 우려되는 지점 집중관리	-

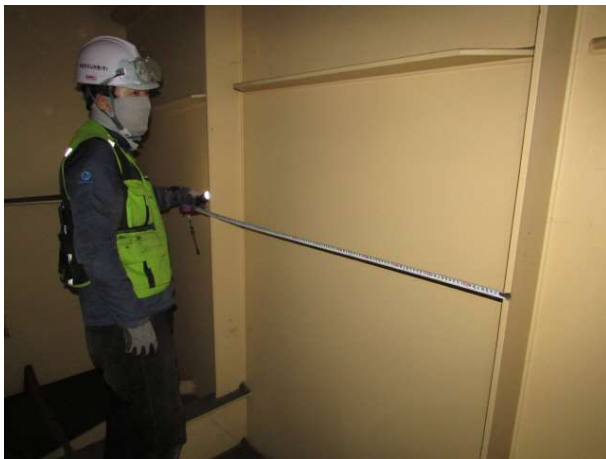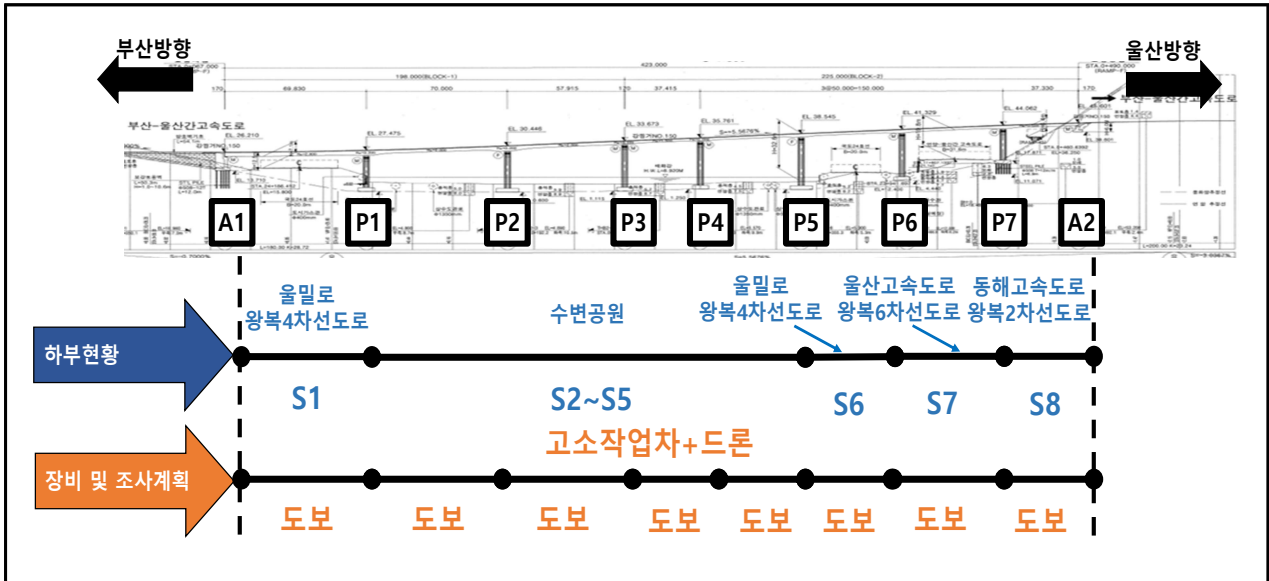

도보를 이용한 현장조사(박스내부)

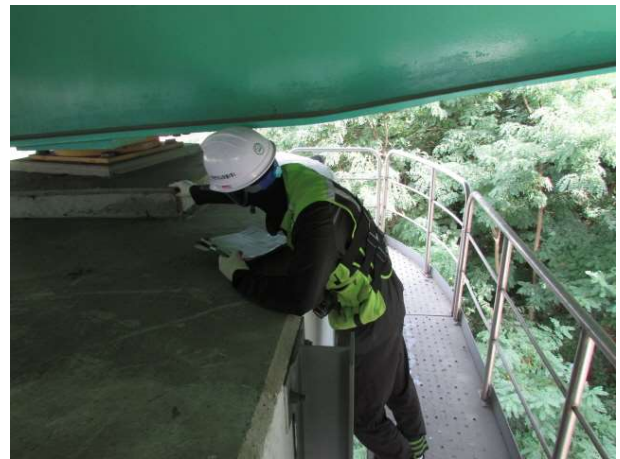

도보를 이용한 현장조사(점검로)



도보를 이용한 현장조사(하부)



고소작업차를 이용한 현장조사

【사진 3.1】 접근장비 및 도보를 이용한 근접조사 전경

3.1.1 주변현황 및 하중변화

울산JCT4교는 울산분기점 부근에 위치하여 부산울산고속도로 본선방향으로 진입하는 램프 교이며, 교량의 하부 S1경간 동해고속도로(고속국도16호선) 본선, S2~S5구간은 지방하천 태화강을 횡단(고수부지 및 수변공원 위치)하는 것으로 확인되었다.

FMS(시설물통합정보관리시스템 fms.or.kr) 및 위탁관리기관인 한국도로공사 울산지사에 보관된 준공관련자료를 검토한 결과 준공 시 고려되었던 하중 이외의 추가하중 및 주변현황의 변화는 없는 것으로 확인되었다.

향후 본 교량에 부속시설 설치 등의 주변현황 변화시 그에 따른 구조검토를 실시하여 하중 변화에 따른 교량의 안정성을 검토하고 확보해야 할 것이다.




【사진 3.2】 주변현황 및 하중변화

3.1.2 부재제원 측정

울산JCT4교의 부재제원 확인을 위해 조사 가능한 부재에 대하여 실측하고 이를 준공도와 비교·검토하여 주요 부재의 규격을 확인한 결과 모든 부재가 준공도서와 유사하여 적절한 시공이 이루어진 것으로 확인되었다.

【표 3.3】 부재별 제원 측정결과

구 분		제원(준공도면)	제원(실측결과)	비고
상부구조	STB 거더	B= 2.20m	B= 2.20m	
하부구조	코핑측면	B= 3.00m	B= 3.00m	
	교대 A2	B= 9.00m	B= 9.00m	
기타시설	방호벽	H= 1.00m	H= 1.00m	
	안전난간	H= 0.27m	H= 0.27m	
	점검통로 안전난간	H= 1.00m	H= 1.01m	
	점검통로 수직사다리	H= 0.30m	H= 0.30m	
측정결과	부재제원 실측결과, 전반적으로 준공도면의 제원과 일치함			

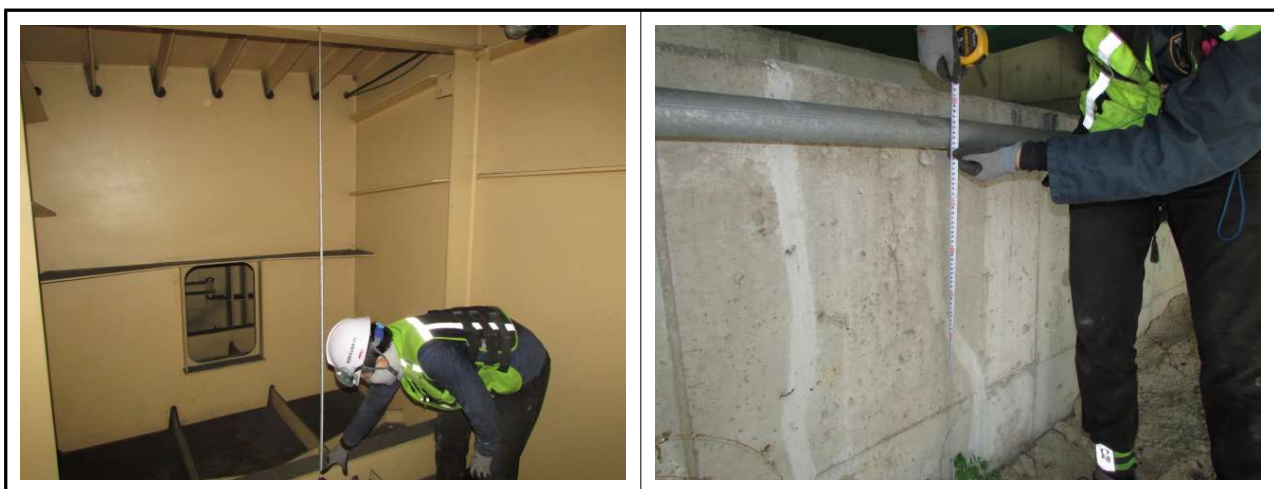

【사진 3.3】 부재제원 확인 전경


3.2 외관조사

3.2.1 상부구조

가. 바닥판

1) 개요

- 바닥판은 활하중을 지지하고 하중을 거더로 전달하는 역할을 하며, 거더와 결합하여 구조물의 강성을 확보하는 기능을 한다.
- 울산JCT4교의 바닥판은 8경간으로 철근콘크리트 구조로 시공되어 있으며, 바닥판 하면 좌·우측으로는 외부로부터의 우수유입 방지를 위한 물끊기홈이 전 구간에 걸쳐 시공되어 있는 것으로 조사되었다.
- 바닥판 하면에 대한 조사는 근접장비(고소점검차) 및 교각 점검로, 드론을 이용하여 실시하였다.

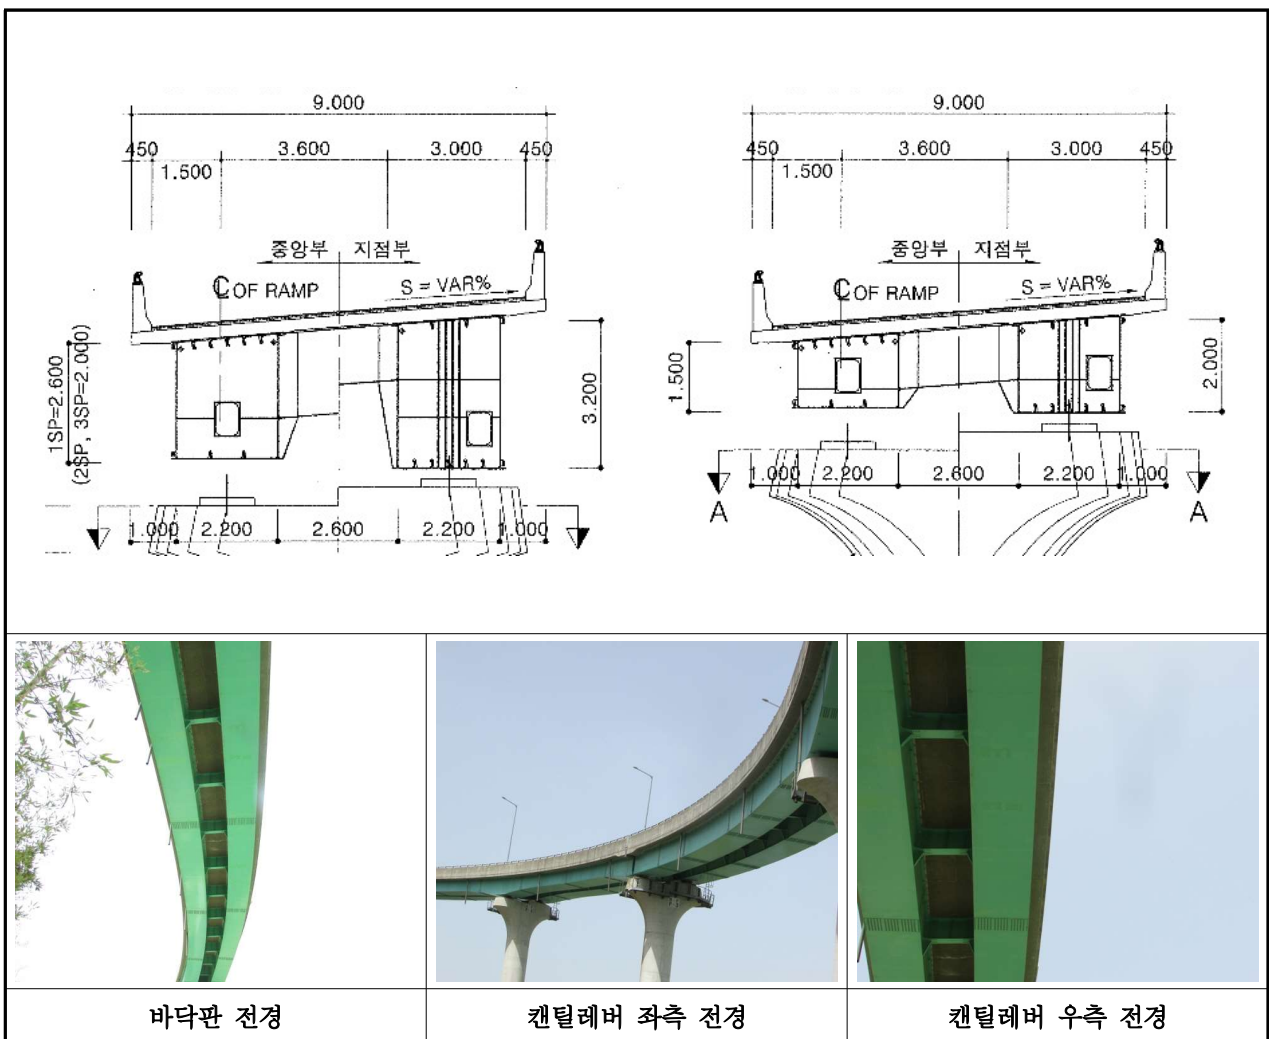


【사진 3.4】 바닥판 전경

2) 외관조사 결과

- 바닥판 하면에 대한 외관조사 결과, 하중의 증가 및 내하력 저하에 따른 구조적 손상은 발생하지 않은 것으로 조사되었으며, 금회 상세조사를 통해 조사된 손상은 재료적 특성, 환경요인에 의해 발생한 비구조적 손상이 대부분인 것으로 확인되었다.
- 주요손상으로는 균열($cw=0.3\text{mm}$ 미만), 균열부 백태, 망상균열, 파손 등의 손상이 조사되었으며, 바닥판 하면에는 폭 0.2mm 내·외의 균열이 일부경간에 걸쳐 확인되었다. 또한 S5 경간 바닥판하면에서 보수재 경년열화 및 보수미흡 등에 따른 표면보수부 재손상이 1개소 조사되었으며, 경미한 파손이 단부 인접부에서 국부적으로 1개소 조사되었다.

【표 3.4】 바닥판 외관조사 결과

구 분	균열($cw=0.3\text{mm}$ 미만) (m/개소)	균열부 백태 (m/개소)	망상균열 (㎡/개소)	보수부 망상균열 (㎡/개소)	파손 (㎡/개소)	비고
S1	-	0.20/1	-	-	-	
S2	-	6.00/3	6.00/1	-	-	
S3	-	2.00/2	10.00/2	-	-	
S4	-	-	7.50/1	-	-	
S5	3.20/4	4.40/4	-	8.00/1	-	
S6	-	-	18.00/2	-	-	
S7	0.80/1	-	4.00/1	-	-	
S8	5.40/7	-	16.50/2	-	0.04/1	
합 계	9.40/12	12.60/10	62.00/9	8.00/1	0.04/1	

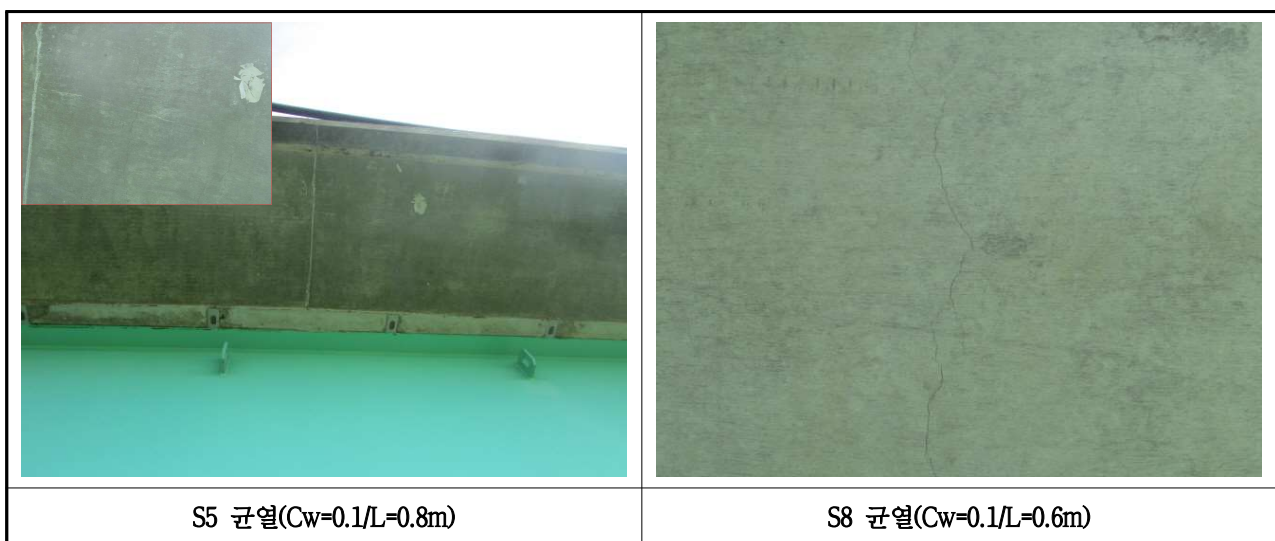

【사진 3.5】 바닥판 손상현황

	
S6 망상균열($A=2.0 \times 5.0=10.00\text{m}^2$)	S7 망상균열($A=2.0 \times 4.0=8.00\text{m}^2$)
	
S5 보수부 망상균열($A=4.0 \times 2.0=8.00\text{m}^2$)	S2 균열부백태($C_w=0.1/L=2.0\text{m}$)
	
S1 균열부백태($C_w=0.1/L=0.2\text{m}$)	S8 파손($A=0.2 \times 0.2=0.04\text{m}^2$)


【사진 3.5】 바닥판 손상현황(계속)

3) 기 진단(2018년) 결과와의 비교 · 분석

- 바닥판에 대한 기 진단 결과와의 비교 결과, 기존부터 관리중인 손상은 망상균열로 균열 폭의 진전은 거의 없는 것으로 확인되었으며, 기 진단 이후 균열손상 및 균열부백태, 파손이 추가 조사되어 바닥판 하면의 손상물량은 소폭 증가한 것으로 분석되었다. 추가 조사된 손상은 상세조사 및 경년열화, 우수유입 등에 의해 발생한 것으로 판단된다.

【표 3.5】 바닥판 하면 기 진단 결과와의 비교

구 분	단위	2018년 정밀안전진단	2022년 정밀안전점검	금회 정밀안전진단	비고
균열(cw=0.3mm미만)	m	-	-	9.40	▲ 9.40
균열부 백태	m	-	10.00	12.60	▲ 12.60
망상균열	m ²	10.00	61.00	62.00	▲ 52.00
보수부 망상균열	m ²	-	-	8.00	▲ 8.00
파손	m ²	-	-	0.04	▲ 0.04

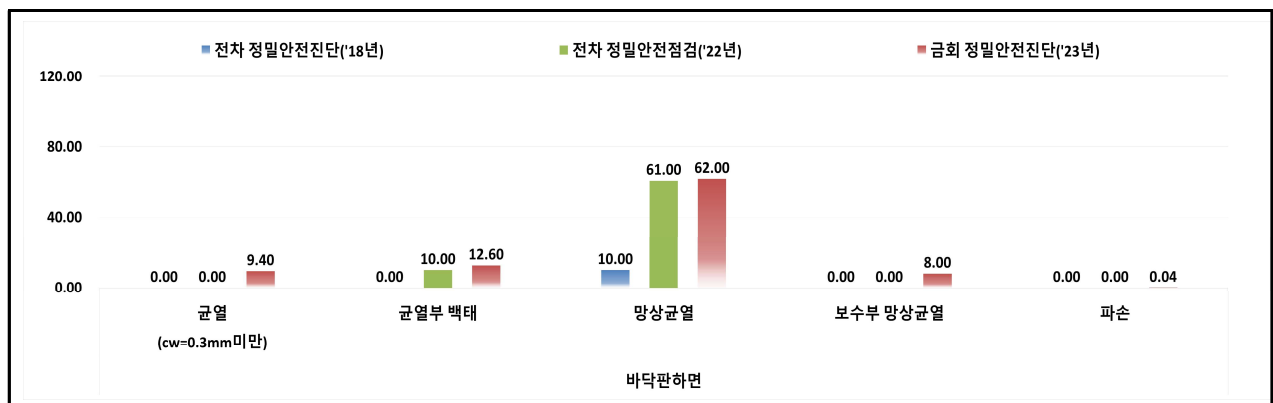

【그림 3.1】 바닥판 하면 기 진단 결과와의 비교


4) 손상발생 원인분석 및 검토의견

- 일반적으로 콘크리트 바닥판에서 발생하는 균열은 교량 시공시 강박스 거더 상부에 철근 콘크리트 바닥판을 타설하여 합성거동을 하는데, 바닥판 타설 후 크리프와 건조수축으로 인해 콘크리트의 수축변형을 강박스 거더가 구속하기 때문에 바닥판 내부와 캔틸레버에 횡방향 균열이 발생하고, 2차적으로 활하중의 반복작용으로 휨균열인 종방향의 균열이 발생함으로써 격자형(망상, 2방향)균열로 발전하는 것이 일반적이다. 금회 조사된 바닥판 균열은 대부분 횡방향과 2방향(보수부)의 형태를 띠고 있으며, 일부개소는 우수가 침투하여 백태현상을 유발시키고 있다. 상기 손상은 건조수축 등의 콘크리트 성질에 기인해 발생한 비구조적 손상과 보수미흡 등으로 판단된다. 따라서, 내구성 저하 방지를 위해 표면보수를 실시한다면 구조물의 안전성 및 사용성에는 지장이 없을 것으로 판단된다.

【표 3.6】 시간경과에 따른 균열 발생도

발생시기 원인	타설후 수시간	수시간~1일	타설후수일	타설후 수10일	시공후 수개월	수년~
하중·외력의 작용			하중작용의 재하조건에 의한 균열			
수 축	소성수축균열					
		경화수축균열				
			단기건조수축균열			
				장기건조수축균열		
온 도 변 화			온도균열(시멘트의 수화열)			
					온도균열 (자연조건에 따른 온도변화)	
콘크리트의 분리	침하균열					
철근의 부식 화학반응						환경조건에 의함

- 주1) 소성수축균열 : 타설직후 물증발 속도가 블리딩 속도보다 빠른 경우에 발생하는 균열
 주2) 경화수축균열 : 수화반응에 의해 체적이 감소되어 발생하는 균열
 주3) 단기건조수축균열 : 양생초기 콘크리트내 수분의 빠른 증발로 발생하는 균열
 주4) 장기건조수축균열 : 콘크리트 구조물의 장기적인 수분증발에 의해 발생하는 균열(보통 10년 이상 진행되며, 콘크리트 탄산화에 의해서도 건조수축과 마찬가지로 탄산수축이 발생됨)
 주5) 불규칙한 그물형태의 표면 망상균열은 콘크리트의 소성수축·경화수축·단기건조수축 모두에서 발생될 수 있음.

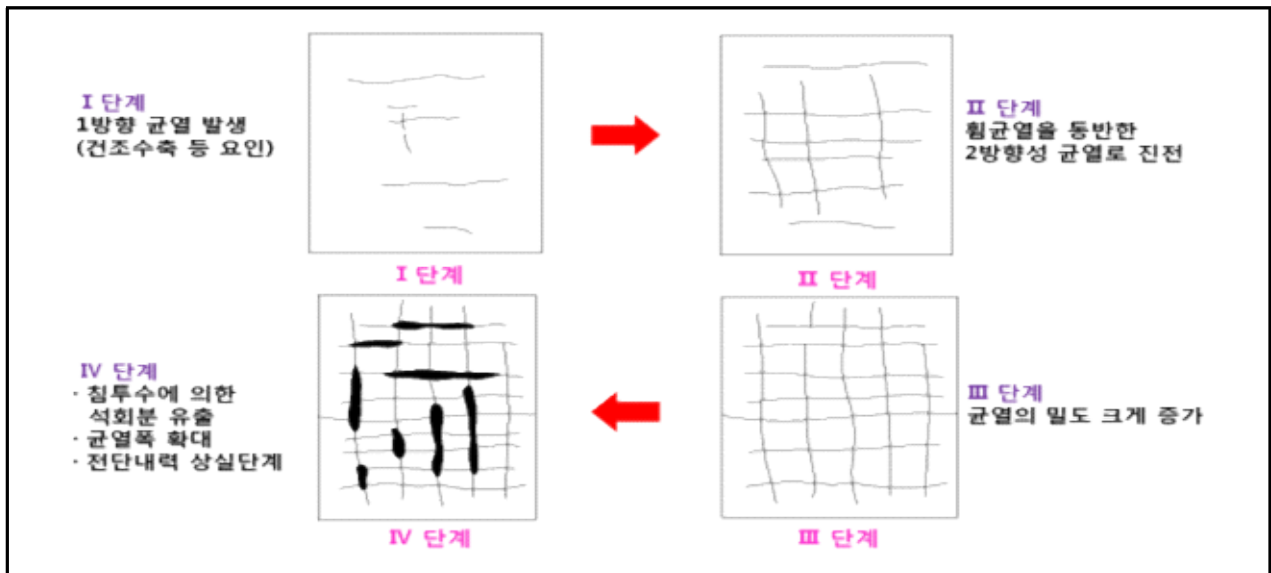

【그림 3.2】 콘크리트 바닥판의 균열진전 개요도

- 바닥판 하면에서 관찰된 파손은 S8경간 단부 인접구간에서 조사되었으며, 공사중 외부 충격 등에 의해 발생한 것으로 판단된다. 내구성 확보를 위한 단면보수가 필요하나, 단면보수 시 콘크리트의 탈락우려가 있으므로 탄산화방지제 도포 등의 표면보수 또한 함께 고려해야 할 것으로 판단된다.


나. 강박스 거더

1) 개요

- 울산JCT4교는 2열의 Steel Box Girder형식에 총연장 423.0m(2@70.0+58.0+37.5+3@50.0+37.5)이며, 곡선교(R=150~200)로 시공되어 있다. 또한 거더의 좌·우측에는 바닥판 지지를 위한 가로보(Cross Beam)가 설치되어 있다.
- 강박스 거더 내·외부에 대한 점검은 붕괴유발부재(F.C.M)에 대한 점검을 중점적으로 시행하였으며, 특히 피로균열 발생 부재, 부식에 의한 단면감소, 구조적인 변형 여부, 도장 손상 등 안전성, 내구성 및 사용성에 영향을 미치는 결함발생 유·무 대하여 외관조사를 상세히 수행하였다.
- STB Girder 외부는 바닥판과 동일한 고소작업차 및 점검로, 드론을 이용한 방법으로, 내부에 대해서는 도보를 이용한 외관조사를 실시하였다.



【사진 3.6】 강박스 거더 전경

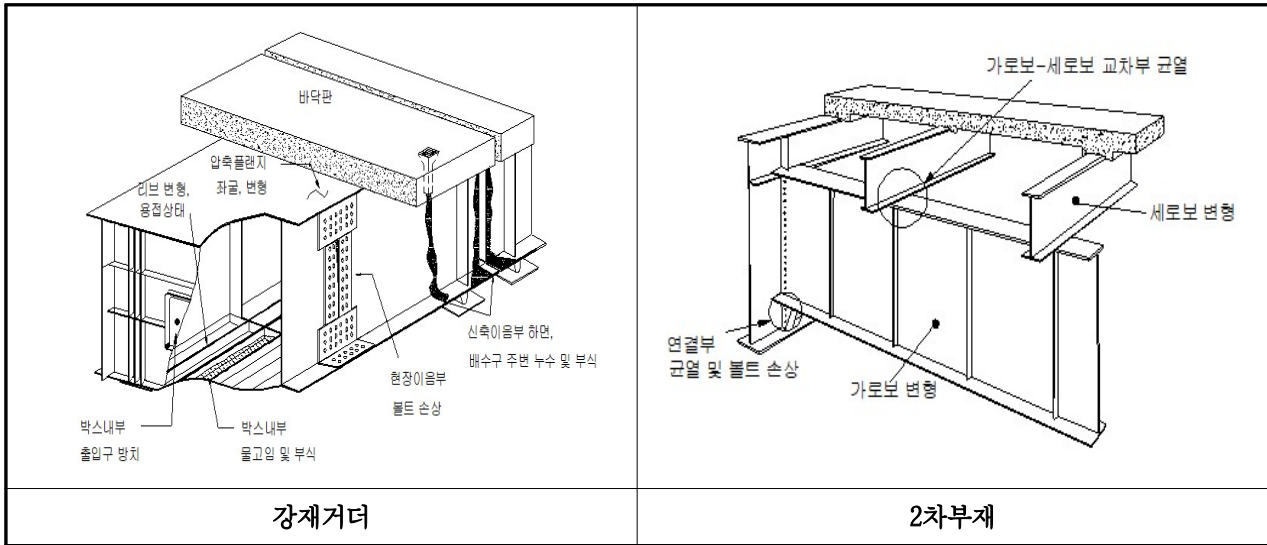

【그림 3.3】 강박스 거더의 일반적인 손상


2) 강박스 거더 내부

① 외관조사 결과

- 강박스 거더 내부에 대한 외관조사 결과, 응력의 집중이나 과하중으로 인한 수직, 수평 보강재(Rib)의 변형, 파손 등의 구조적인 손상은 발생하지 않은 것으로 확인되었다. 다만, 관리 및 경년열화, 시공적 요인 등에 의한 도장박리, 부식, 환기구 볼트, 너트 탈락 등의 손상이 일부구간에 걸쳐 국부적으로 조사되었다.
- 조사된 대부분의 손상은 경미한 정도로서 구조적 안전성 저하와 관련한 이상징후 및 특이 손상은 발생되지 않은 것으로 나타났다.

【표 3.7】 강박스 거더 내부 외관조사 결과


구 분	도장박리 (㎡/개소)	부식 (㎡/개소)	볼트,너트 탈락 (개소/개소)	볼트,너트 풀림 (개소/개소)	별집 (개소/개소)	비고
S1	-	-	2/2	1/1	-	
S2	-	-	1/1	-	2/2	
S3	0.28/2	0.03/1	-	-	-	
S4	-	-	-	-	-	
S5	-	-	1/1	-	-	
S6	-	-	-	-	-	
S7	-	0.01/1	-	1/1	-	
S8	-	-	-	-	-	
합 계	0.28/2	0.04/2	4/4	2/2	2/2	

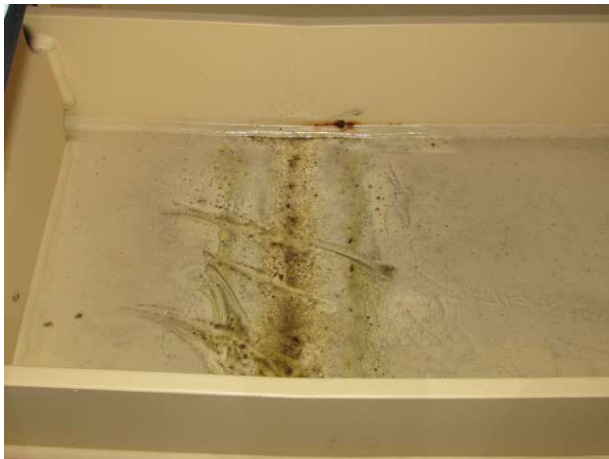	
S3 부식($A=0.1 \times 0.3=0.03\text{m}^2$)	S7 부식($A=0.1 \times 0.1=0.01\text{m}^2$)
	
S3 도장박리($A=0.2 \times 0.6=0.12\text{m}^2$)	S3 도장박리($A=0.2 \times 0.8=0.16\text{m}^2$)
	
S1 볼트,너트 탈락	S2 벌집

【사진 3.7】 강박스 거더 내부 손상현황

③ 손상발생 원인분석 및 검토의견

- 도장박리는 대부분 시공불량(전처리 미흡) 및 공용기간 증가로 노후화(부착강도 저하)에 의해 발생된 손상이다. 다만, 금회 조사된 도장박리는 S3경간에서 화재에 의한 도장재 열화로 겨울철 작업시 온도유지를 위해 난로를 설치했던 것으로 추정된다. 현재 박리부위 도장은 상도층(마감층)만이 떨어져 나간 상태로서 강재에 미치는 영향은 적으로 것으로 판단되나, 구조물의 장기적인 내구성 확보를 위해서는 재도장을 통한 유지관리가 요구된다.
- 부식손상은 시점부 스칼롭(Scallop) 및 현장이음부(Splice) 틈을 통해 유입된 우수가 배수되지 못하고 거더 내부에서 부식환경을 초래하여 공용중 발생한 손상으로 판단되며, 점검일 현재, 바닥판 상면(상부 Splice)으로 부터의 우수유입에 의한 누수 및 체수 흔적 등은 조사되지 않은 상태이다. 또한 금회 현장조사 시 스칼롭 및 슬롯, 현장이음부로 실링처리되어 있어, 단기간 누수 및 체수는 발생하지 않을 것으로 판단되므로 해당 손상에 대해 내구성 저하방지를 위한 재도장 보수가 필요하다.

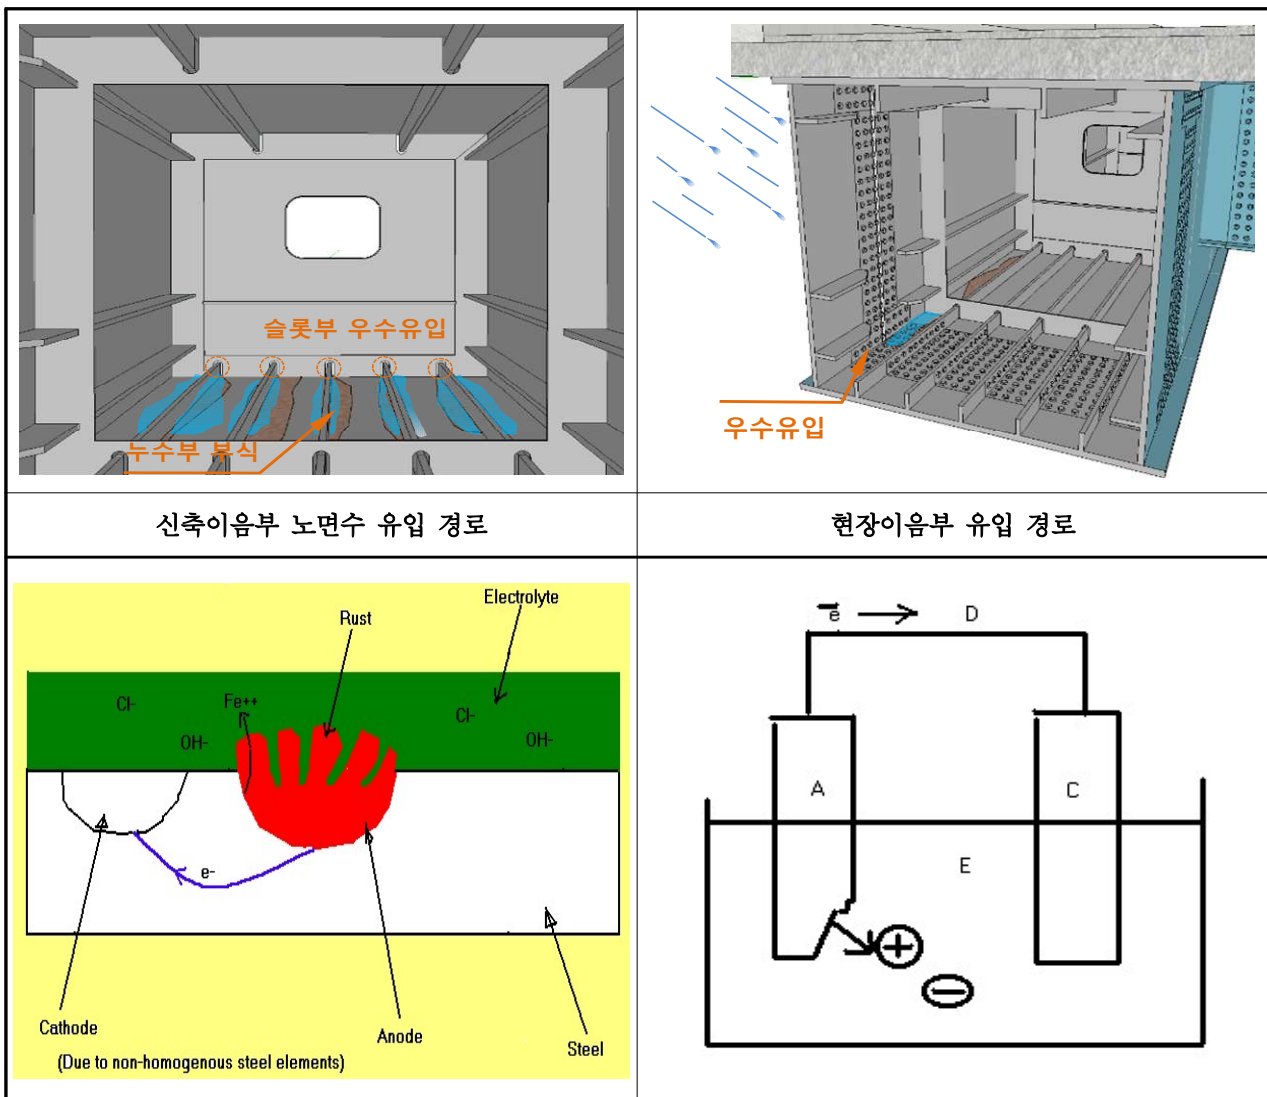

【그림 3.5】 강박스 거더 내부 우수 유입경로 및 강재의 부식과정



【사진 3.8】 실링보수 현황

- 볼트 및 너트 탈락과 풀림현상은 환기구에서 조사되었으며, 시공미흡과 반복적인 차량진동 등에 의한 것으로 시급한 보수는 요하지 않으나, 원활한 유지관리를 위해 보수계획에 맞춘 재체결이 필요할 것으로 판단된다.
- 또한 환기구에서 조사된 별집은 현재 벌은 서식하는 상태로 조사되었으나, 유지관리자의 안전확보를 위해 청소를 통한 유지관리가 필요하다.


3) 강박스 거더 외부

① 외관조사 결과

- 울산JCT4교 강박스 거더 외부에 대한 외관조사 결과, 전반적인 외관상태는 특이한 손상이 없는 비교적 양호한 상태로 조사되었다.

【표 3.9】강박스 거더 외부 외관조사 결과

구 분	상태양호	비고
S1	-	
S2	-	
S3	-	
S4	-	
S5	-	
S6	-	
S7	-	
S8	-	
합 계	-	

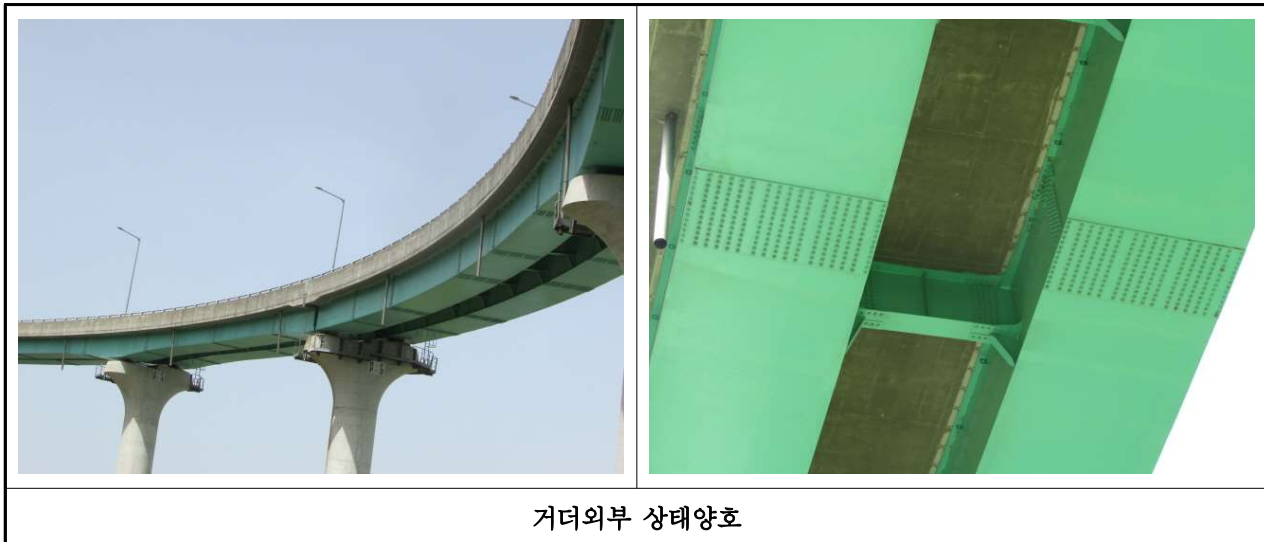

【사진 3.9】강박스 거더 외부 손상현황

② 기 진단(2018년) 결과와의 비교 · 분석

- 금회 거더 외부에 대해 기 진단 결과와 비교 · 분석한 결과, 기존부터 관리중인 손상은 없는 상태로 확인되었으며, 전반적인 거더외부의 상태가 양호한 것으로 조사되었다.


【표 3.10】강박스 거더 외부 기 진단 결과와의 비교

구 분	단위	2018년 정밀안전진단	2022년 정밀안전점검	금회 정밀안전진단	비고
상태양호	-	-	-	-	- -

다. 2차부재(가로보)

1) 개요

- 본 교량은 강박스 거더의 좌굴방지 및 상부 하중을 횡분배 시켜주는 가로보가 교축 직각방향으로 설치되어 있다.
- 가로보에 대한 외관조사는 강박스 거더 외부와 동일한 방법으로 외관조사를 실시하였으며, 용접결합, 연결불량, 변형 등의 발생여부를 주안점으로 두고 조사하였다.

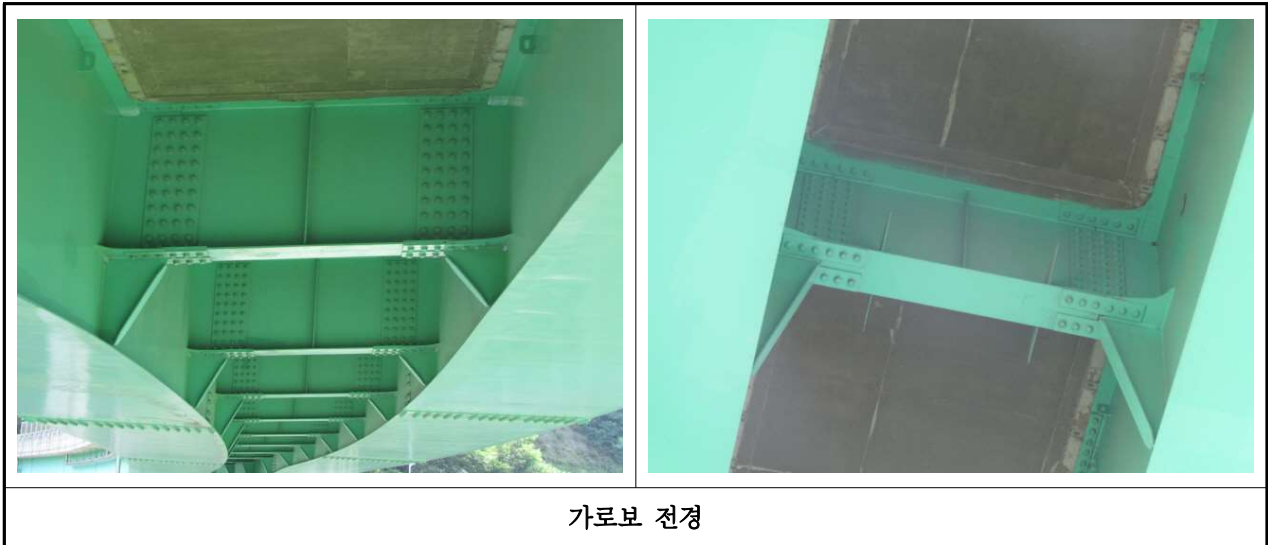

가로보 전경

【사진 3.10】 2차부재(가로보) 전경

2) 외관조사 결과

- 2차부재(가로보) 에 대한 외관조사결과, 비틀림에 의한 좌굴이나 구조물에 안전성에 영향을 미칠만한 중요손상은 발생하지 않은 상태로 확인되었다.

【표 3.11】 2차부재(가로보) 외관조사 결과

구 분	상태양호	
S1	-	
S2	-	
S3	-	
S4	-	
S5	-	
S6	-	
S7	-	
S8	-	
합 계	-	



【사진 3.11】 2차부재(가로보) 손상현황

3) 기 진단(2018년) 결과와 비교, 분석

- 2차부재(가로보)에 대한 기 진단 결과와의 비교·분석결과 기존부터 관리중인 손상은 없는 것으로 확인되었으며, 전반적인 2차부재(가로보)의 상태가 양호한 것으로 조사되었다.

【표 3.12】 2차부재(가로보) 기 진단 결과와의 비교

구 분	단위	2018년 정밀안전진단	2022년 정밀안전점검	금회 정밀안전진단	비고
상태양호	-	-	-	-	- -

3.2.2 하부구조

가. 교대

1) 개요

- 교대는 교량 상부구조의 하중을 지반으로 전달하며, 교량 전체 구조의 안전성을 위해 아주 중요한 역할을 수행하는 구조부재로서 외관조사 시 최대한 근접하여 외관조사를 상세히 실시하였다.
- 울산JCT4교의 교대는 역T형의 철근콘크리트 구조로서 기초는 강관파일기초(A1), 직접기초(A2) 형식으로 시공되어 있으며, A1 전면에는 동해고속도로(고속국도16호선) 횡단하는 것으로 확인되었다.




【사진 3.12】 교대 전경

2) 외관조사 결과

- 교대 외관조사 결과, 교대 본체의 이동 및 회전의 징후는 발생하지 않은 상태이며, 구조물의 안전성에 영향을 미칠만한 구조적 손상은 조사되지 않았으나, 내구성저하를 유발하는 손상이 일부 발생된 것으로 조사되었다.
- 주요손상으로는 균열($cw=0.3\text{mm}$ 미만), 표면오염, 이물질 퇴적이 조사되었으며, 균열은 교대 A1에서 2개소 A1에서 1개소 총 3개소가 구체 전면에 국한되어 조사되었으며, 균열의 폭은 0.3mm 미만으로 조사되었다.

【표 3.13】 교대 외관조사 결과

구 분	균열($cw=0.3\text{mm}$ 미만 (m/개소))	표면오염 (㎡/개소)	이물질 퇴적 (㎡/개소)	비고
A1	3.20/2	-	9.00/1	
A2	1.00/1	0.75/1	-	
합 계	4.20/3	0.75/1	9.00/1	

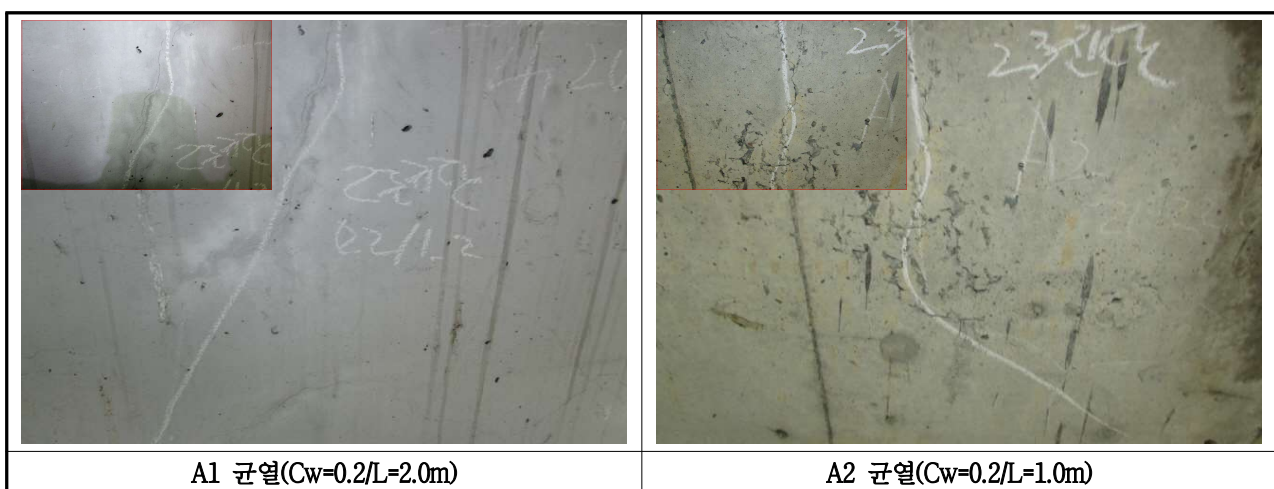

【사진 3.13】 교대 손상현황




【사진 3.13】교대 손상현황(계속)

3) 기 진단(2018년) 결과와 비교, 분석

- 기 진단(18년) 비교·분석결과, 기 진단이후 균열(cw=0.3mm미만) 및 표면오염, 이물질 퇴적이 추가 조사되었으며, 균열(cw=0.3mm이상)은 손상물량은 기 점검자료 검토 결과(2020년 정밀안전점검) 보수된 것으로 확인되었다. 이로 인해 울산JCT4교의 손상물량은 증·감이 있는 것으로 확인되었으며, 손상물량의 증가는 상세조사 및 재료의 경년열화 등이 주요 요인으로 판단된다.

【표 3.14】교대 기 진단 결과와의 비교

구 분	단위	2018년 정밀안전진단	2022년 정밀안전점검	금회 정밀안전진단	비교
균열(cw=0.3mm미만)	m	2.00	2.20	4.20	▲ 2.20
표면오염	㎡	-	0.75	0.75	▲ 0.75
이물질 퇴적	㎡	-	9.00	9.00	▲ 9.00
균열(cw=0.3mm이상)	m	0.80	-	-	▼ 0.80

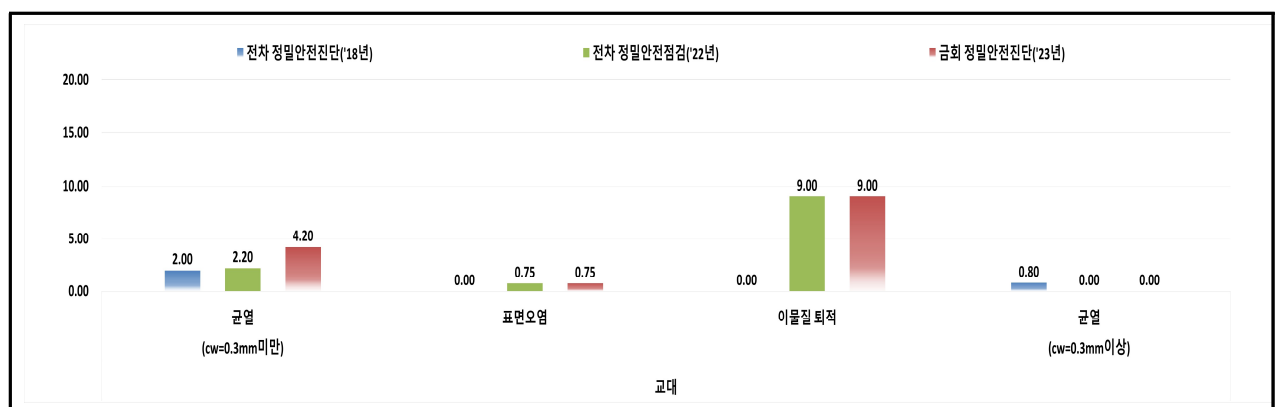

【그림 3.6】교대 기 점검 결과와의 비교

4) 손상발생 원인분석 및 검토의견

- 교대의 발생한 일방향균열은 전개소 수직의 형태를 나타내고 있으며, 구체 전면에서 발생한 것으로 확인되었다. 손상규모, 형상, 위치 등을 고려해 볼 때 구조적 원인에 의해 발생한 손상이라기보다 건조수축, 수화열 등에 발생한 미세균열로 추정된다.
- 조사된 표면오염 및 표면열화는 교대 A2 흉벽에서 조사되었으며, 지속적으로 반복되는 습윤상태, 우수유입, 외기노출, 경년열화 등에 의한 것으로 판단된다.
- 위에서 서술한 상기 손상은 신축이음부에 인접한 부재로 방수성, 손상진전 방지를 위한 보수가 필요하며, 흉벽 및 교대 전체의 콘크리트 열화 방지를 위해 전면의 표면보호제(중성화 및 염해방지)도포가 필요할 것으로 판단된다.
- 교대 A1에서 조사된 이물질퇴적은 토사를 포함한 유송잡물 및 낙엽 등의 이물질이 퇴적되어 있는 상태로 내구성에 미치는 영향은 없으나, 청소를 통한 유지관리가 바람직할 것으로 판단된다.

5) 교대 기울기 측정

- 교대는 상부구조로부터의 하중과 하부구조 본체의 자중을 기초지반으로 전달하여 지지하기 위한 구조물로 큰 수직하중이 작용하는 곳이며 교각의 기울음 및 전도, 교대의 측방유동은 교량의 안전성에 큰 영향을 미칠 수 있으므로 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(2022.12. 국토교통부/국토안전관리원)에 따라 교대 및 교각의 직립도를 측정하였다. 급회 과업에서는 교각 및 교대의 기울기를 전면, 우측면 측정하여 교축방향, 교축직각방향으로의 변위여부를 조사하였다.

【표 3.15】 각종 기준에 따른 허용각 변위

구 분	구조형식	허용각변위	구 분	구조형식	허용각변위
Skempton	단독기초	1/300	Meyerhof	철근콘크리트구조(라멘)	1/300
	전면기초		Moulton (미 교통국)	연속교	1/250
MacDonald& Skempton	독립기초	1/300			단순교
	확대기초		Bjerrum	칸막이벽, 고가크레인	1/300
				균열 허용 않는 빌딩	1/500
Sowers	철근콘크리트 뼈대구조	1/300	-	-	-
	빌딩의 벽돌벽체	1/200~1/500			

※급회 적용 허용각 범위는 약 1/300(0.19°) ~ 1/250(0.23°)



【사진 3.14】 교대 변위(직립도) 측정 전경

【표 3.16】 변위(직립도) 측정 결과

구 분	설 계 기울기(°)	측정 기울기(°)		각 변위(°)	
		측정점1(좌측)	측정점2(우측)	측정점1(좌측)	측정점2(우측)
A1	90	89.85	89.88	0.15	0.12
A2	90	89.84	89.90	0.16	0.10

- 각 교대 및 교각에 대하여 변위(직립도) 조사를 실시하였으며, 앞서 제시한 기준 중 본 교량의 형식에 맞는 기준 값인 $1/300(0.19^\circ) \sim 1/200(0.23^\circ)$ 을 적용하여 평가하였다.
- 금회 측정 결과, $0.10^\circ \sim 0.16^\circ$ 로 측정되었으며, 측정결과는 허용범위를 만족하는 상태로 교대의 직립도는 양호한 것으로 분석되었다. 다만 측정위치, 측정자의 오차에 따라 측정결과가 상이할 수 있으므로 점검시마다 재측정을 실시한 후 결과값을 지속적으로 참고하여 유지관리함이 바람직할 것으로 판단된다.

나. 교각

1) 개요

- 교각은 교량 상부구조의 하중을 지반으로 전달하며, 교량 전체 구조의 안전성을 위해 아주 중요한 역할을 수행하는 구조부재로서 울산JCT4교의 교각은 일주식 구조형식이며, 기초는 직접기초(P1~P6) 및 강관파일기초(P7)로 시공되어 있는 것으로 확인되었다.
- 또한 점검시설이 전 교각에 설치되어 있어 최대한 도보를 이용한 근접 외관조사를 실시하였으며, 도보접근이 어려운 코핑부 하단, 교각상단은 고소작업차 및 드론을 이용하여 근접외관조사를 실시하였다.



【사진 3.15】 교각 전경

2) 외관조사 결과

- 울산JCT4교 교각에 대한 외관조사 결과, 구조물 안전성에 미칠만한 중대한 손상은 발생하지 않은 것으로 조사되었다.
- 주요손상으로 기둥부 및 코핑부에서 수평 및 수직형상을 띤 균열 폭 0.1~0.3mm 수준의 균열 및 망상균열(4개소)이 국부적으로 조사되었으며, 보수부 재손상, 표면열화, 표면오염 등이 일부구간에 걸쳐 확인되었다.

【표 3.17】 교각 외관조사 결과

구 분	균열 (cw=0.3mm미만) (m/개소)	균열 (cw=0.3mm이상) (m/개소)	보수부 재균열 (cw=0.3mm미만) (m/개소)	망상균열 (㎡/개소)	보수부 망상균열 (㎡/개소)	비고
P1	0.60/1	-	-	2.00/1	-	
P2	-	-	-	6.00/1	-	
P3	-	-	-	7.05/2	-	
P4	-	-	-	-	-	
P5	1.00/1	-	1.30/1	-	-	
P6	2.60/2	-	-	-	-	
P7	-	0.80/1	-	-	1.30/1	
합 계	4.20/4	0.80/1	1.30/1	15.05/4	1.30/1	

【표 3.17】 교각 외관조사 결과(계속)

구 분	표면열화 (㎡/개소)	표면오염 (㎡/개소)	보수재 박리 (㎡/개소)	체수 (㎡/개소)	식생 (㎡/개소)	비고
P1	1.20/1	-	1.20/1	-	21.00/1	
P2	-	-	-	-	8.75/1	
P3	-	10.00/1	1.50/1	0.28/1	12.00/1	
P4	-	-	-	-	-	
P5	-	-	1.44/1	-	-	
P6	-	-	-	-	-	
P7	-	-	-	-	104.00/4	
합 계	1.20/1	10.00/1	4.14/3	0.28/1	145.75/4	



P7 균열($Cw=0.3/L=0.8m$)



P1 균열($Cw=0.2/L=0.6m$)



P5 보수부재균열($Cw=0.2/L=1.3m$)



P2 땅상균열($A=3.0 \times 2.0=6.00m^2$)

【사진 3.16】 교각 손상현황

	
P3 망상균열($A=1.5 \times 0.7=1.05\text{m}^2$)	P7 보수부 망상균열($A=1.3 \times 1.0=1.30\text{m}^2$)
	
P3 박리($A=1.5 \times 1.0=1.50\text{m}^2$)	P5 박리($A=1.2 \times 1.2=1.44\text{m}^2$)
	
P1 표면열화($A=1.0 \times 1.2=1.20\text{m}^2$)	P3 표면오염($A=0.5 \times 20.0=10.00\text{m}^2$)

【사진 3.16】 교각 손상현황(계속)

	
P3 체수(A=0.2×1.4=0.28㎡)	P1 식생(A=3.0×7.0=21.00㎡)


【사진 3.16】교각 손상현황(계속)

3) 기 진단(2018년) 결과와 비교, 분석

- 기 진단(18년) 비교·분석결과, 기 진단 이후 균열손상(균열(cw=0.3mm미만, 이상), 보수부 재균열, 망상균열, 보수부 망상균열), 표면열화, 보수재 박리, 체수 등에 손상이 추가 조사되어 울산JCT4교 교각의 손상물량은 소폭 증가한 것으로 분석되었다. 기 진단 대비 손상물량 증가의 원인은 단기적인 물량 증가가 아닌 상세 외관조사 및 경년열화 등에 의해 조사된 것으로 판단된다.

【표 3.18】교각 기 진단 결과와의 비교

구 분	단위	2018년 정밀안전진단	2022년 정밀안전점검	금회 정밀안전진단	비고
균열(cw=0.3mm미만)	m	2.00	7.60	4.20	▲ 2.20
균열(cw=0.3mm이상)	m	-	1.80	0.80	▲ 0.80
보수부 재균열 (cw=0.3mm미만)	m	-	-	1.30	▲ 1.30
망상균열	㎡	1.20	6.35	15.05	▲ 13.85
보수부 망상균열	㎡	-	-	1.30	▲ 1.30
표면열화	㎡	-	-	1.20	▲ 1.20
표면오염	㎡	-	10.00	10.00	▲ 10.00
보수재 박리	㎡	-	2.15	4.14	▲ 4.14
체수	㎡	-	-	0.28	▲ 0.28
식생	㎡	-	-	145.75	▲ 145.75

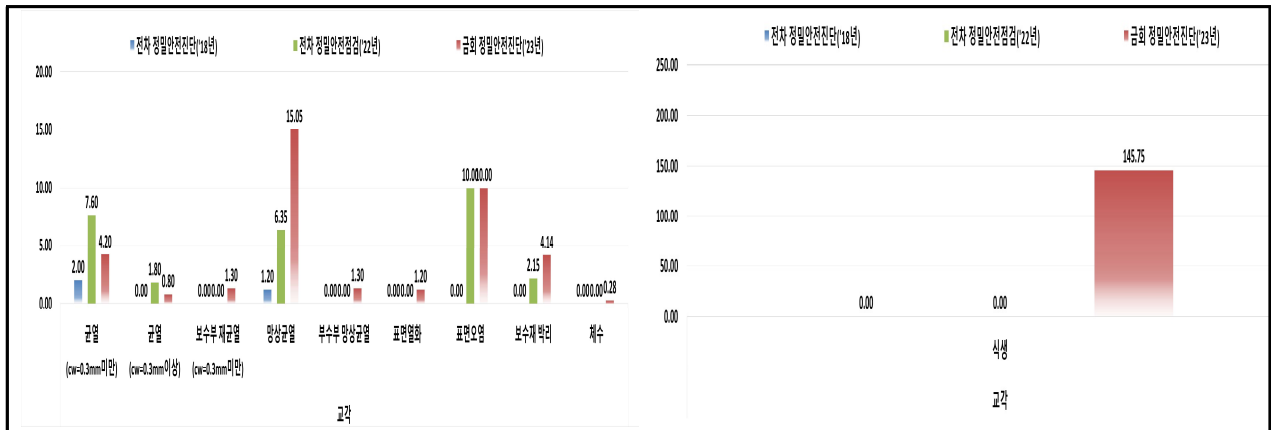

【그림 3.7】 교각 기 진단 결과와의 비교


4) 손상발생 원인분석 및 검토의견

- 교각의 균열 발생패턴을 분석한 결과, 수직균열 대부분은 단면변화부위(우각부)에 및 타설 이음부에서 단속적으로 발생하였으며, 건조수축 및 온도변화 등에 의한 인장력 발생시 단면변화 부위나 천공부위에서는 일반단면부위 보다 큰 인장력이 집중되어 발생하게 되는데 상기 균열은 해당원인에 의해 발생한 균열로 판단된다.
- 코핑부 및 기둥부로 수평균열이 국부적으로 조사되었으며, 건조수축 및 콘크리트 분할타설에 의한 시간차이로 신·구 콘크리트 간에 구속응력, 점검로 설치시 앵커홀 주변으로 응력이 집중되어 발생한 균열 등으로 판단된다.
- 조사된 망상균열은 균열의 형상, 방향성, 발생 위치 등을 고려해 볼 때, 수화열에 의한 온도응력 및 건조수축 등 콘크리트의 재료적 특성에 의한 비구조적 균열로 판단된다. 또한 국부적으로 조사된 보수부 균열 및 보수부 망상균열은 보수재 열화 및 보수미흡 등에 의해 발생한 재손상이다.
- 상기 균열들은 재료적 특성에 의한 비구조적 균열로 판단되므로 내구성 확보를 위한 표면보수가 필요하다.
- 박리 및 표면열화, 표면오염은 기둥부 및 코핑부 일부구간에 걸쳐 조사되었으며, 경년열화 및 우수유입 등에 의한 경미한 손상이다. 발생규모는 경미하나, 내구성 확보를 위해 표면보수가 필요할 것으로 판단된다.
- 체수는 교각 P3 코핑부 상단에서 조사되었으며, 상부구조에 있는 신축이음장치는 유도배수시설이 설치된 상태이다. 우기시 우수의 유입량이 많아 코핑상단에 소량의 우수가 체수된 것으로 판단되며, 단기적 보수는 필요하지 않은 상태로 보여진다. 다만, 체수가 지속될시 콘크리트 부재의 열화를 유발시키므로 점검시마다 지속적인 주의관찰이 필요하다.
- 식생은 덩굴식물이 교각부를 감싸고 있는 형태이며, 미관확보 및 원활한 유지관리를 위해 보수계획에 맞춰 일괄 제거(청소)를 실시하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

3.2.3 기초부

가. 개요

- 울산JCT4교의 교대 기초는 강관파일기초(A1), 직접기초(A2), 교각 기초는 직접기초(P1~P6) 및 강관파일기초(P7)로 시공된 것으로 확인되었으며, 교대 및 교각의 기초는 지중에 매립되어 외관조사는 불가한 것으로 조사되었다.

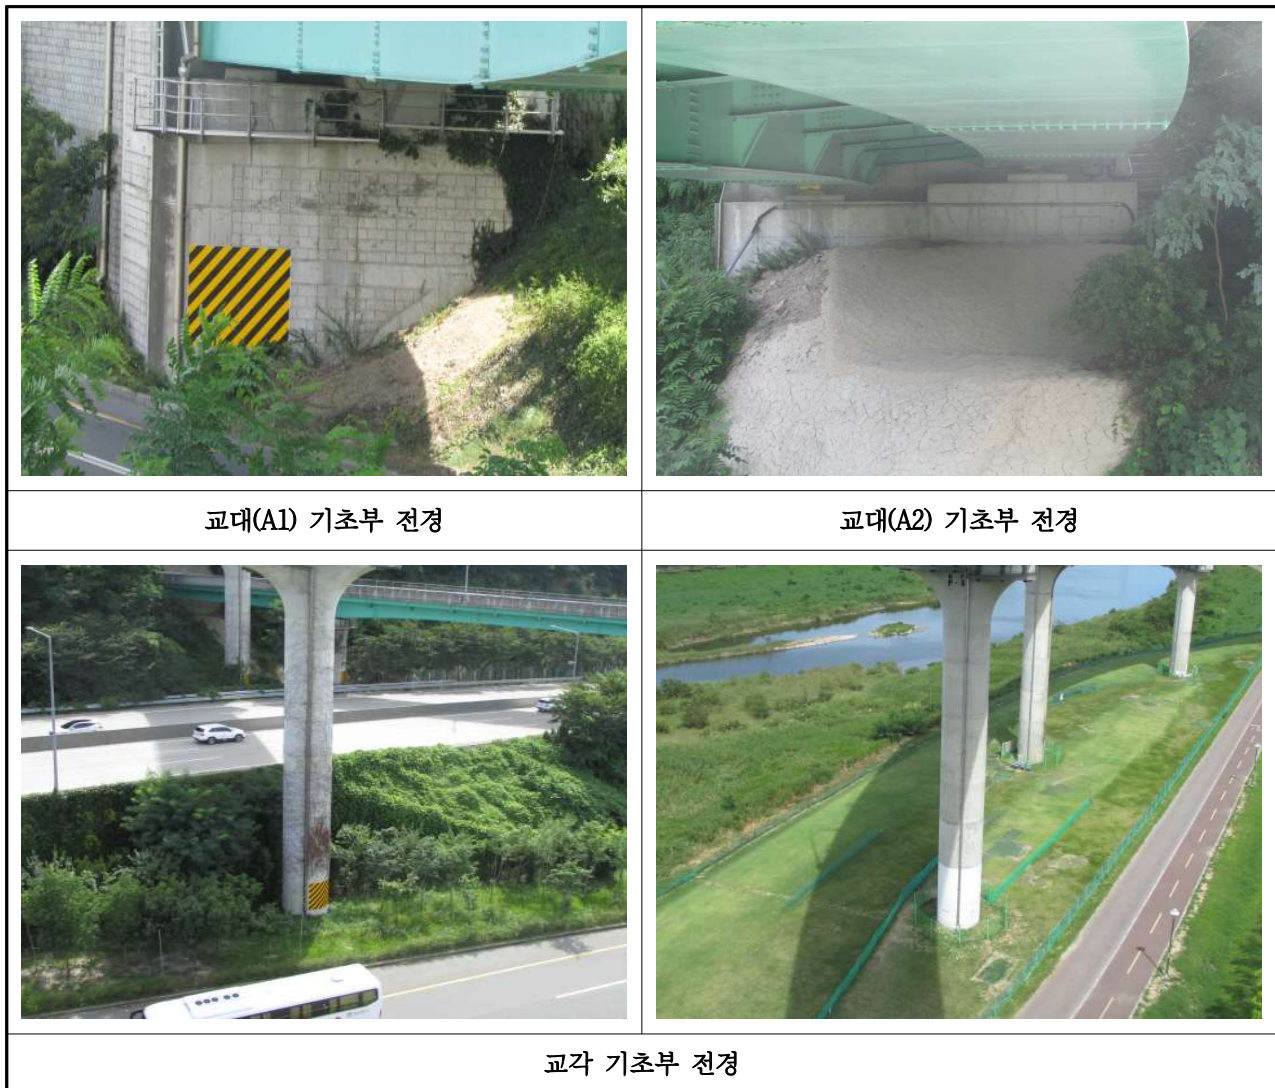


【사진 3.17】 기초부 외관조사 현황

3.2.4 교량받침

가. 개요

- 교량받침은 상부구조에서 발생한 하중을 하부구조로 전달하고 상부구조의 신축 및 회전에 능동적으로 대응하는 부재이며, 본 조사에서는 온도변화 및 활하중에 의한 신축거동 여부뿐만 아니라 강재부식, 콘크리트 손상 여부 등에 대해 주안점을 두고 현장조사를 실시하였다.
- 본 교량의 교량받침은 포트받침으로 교대 A1에 3개소, 교대 A2에 2개소, 교각 P1, P2, P4~P7에 각 2개소, 교각 P3에 4개소 총 21개의 포트받침이 시공되어 있으며, 교량받침 설치현황은 다음과 같다.

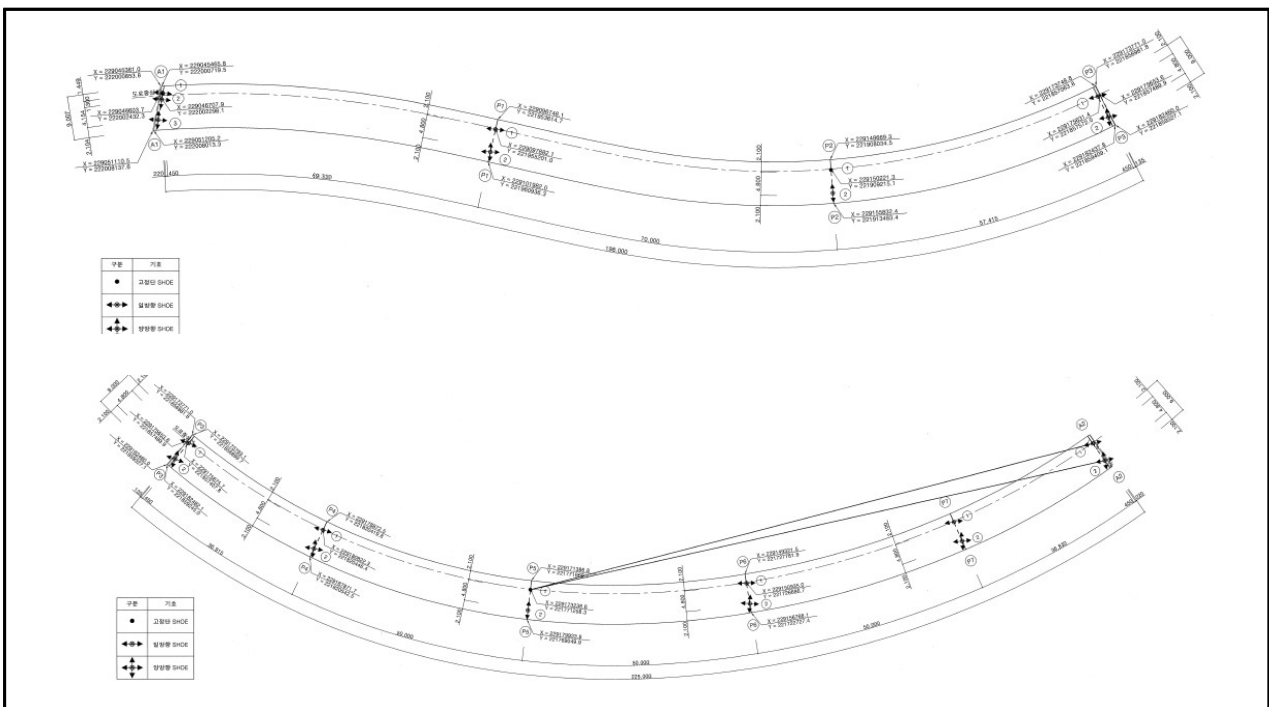

【그림 3.8】 교량받침 배치도



【사진 3.18】 교량받침 설치전경

나. 외관조사 결과

- 교량받침 점검결과, 주요손상으로 플레이트 부식, 받침콘크리트 균열, 받침콘크리트 단면 손상, 받침몰탈 균열이 조사되었다. 기 진단이후 추가손상으로 받침콘크리트 균열 및 받침콘크리트 단면손상, 앵커볼트 부식 등이 추가 조사된 것으로 확인되었다.

【표 3.19】 교량받침 외관조사 결과

구 분	플레이트 부식 (개소/개소)	앵커볼트 부식 (개소/개소)	받침콘크리트 균열 (m/개소)	받침콘크리트 망상균열 (㎡/개소)	비고
A1	-	1/1	0.20/1	-	
P1	-	-	-	-	
P2	-	-	-	-	
P3	4/4	-	0.20/1	2.00/1	
P4	-	-	-	-	
P5	-	-	-	-	
P6	-	-	-	-	
P7	-	-	1.20/4	-	
A2	1/1	-	-	-	
합 계	5/5	1/1	1.60/6	2.00/1	
구 분	받침콘크리트 박리 (㎡/개소)	받침콘크리트 재료분리 (㎡/개소)	받침콘크리트 파손 (㎡/개소)	받침몰탈 균열 (m/개소)	비고
A1	-	-	-	-	
P1	-	-	-	-	
P2	-	-	-	-	
P3	0.12/1	-	-	-	
P4	-	-	-	-	
P5	-	-	0.01/1	0.60/3	
P6	-	0.20/3	-	-	
P7	-	-	-	-	
A2	-	-	-	0.10/1	
합 계	0.12/1	0.20/3	0.01/1	0.70/4	

A2 플레이트 부식(1EA)	A1 앵커볼트 부식(1EA)
P7 받침콘크리트 균열 (Cw=0.2/ L=0.3m)	P3 받침콘크리트 망상균열((A=2.0×1.0=2.00㎡)
P3 받침콘크리트 박리(A=0.2×0.6=0.12㎡)	P6 받침콘크리트 재료분리(A=0.2×0.2=0.04㎡)


【사진 3.19】 교량받침 손상현황

	
P5 받침콘크리트 파손($A=0.1 \times 0.1=0.01\text{m}^2$)	P5 받침물탈 균열($A=0.1 \times 0.2=0.02\text{m}^2$)

【사진 3.19】 교량받침 손상현황(계속)

다. 연단거리 검토

- 교대 및 교각의 교좌면은 상부구조로부터 집중하중을 받는 부위이고, 지진 시에는 큰 수평력이 작용하는 곳이다. 연단거리가 짧으면 고정단에서는 콘크리트 구체 또는 교량받침이 파손될 수 있고, 가동단에서는 최악의 경우 받침이 벗어나 거더가 낙하할 수도 있다.
- 상부구조의 길이에 따라 도로교설계기준(2010, 국토해양부)’에서는 최소값을 규정하고 있다.

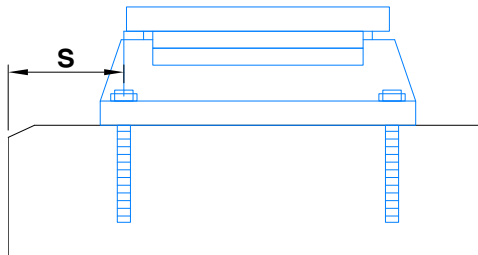

< 모식도 >

- 거더의 경간길이 100m 이하

$$: S(\text{mm}) = 200 + 5L$$

- 거더의 경간길이 100m 이상

$$: S(\text{mm}) = 300 + 4L$$

여기서, L은 경간길이(m)

【그림 3.9】 도로교설계기준 연단거리 산출방법

1) 연단거리 산출

- 거더 경간길이(L=37.5m) : $200+5 \times 37.5 = 387.5(\text{mm})$
- 거더 경간길이(L=50.0m) : $200+5 \times 50.0 = 450.0(\text{mm})$
- 거더 경간길이(L=58.0m) : $200+5 \times 58.0 = 490.0(\text{mm})$
- 거더 경간길이(L=70.0m) : $200+5 \times 58.0 = 550.0(\text{mm})$

2) 연단거리 측정 결과

- 연단거리 측정 결과, 실측 연단거리가 계산 연단거리를 상회하고 있는 것으로 측정되어 시방규정을 만족하고 있는 것으로 검토되었다.



연단거리 측정 전경 ①

연단거리 측정 전경 ②

【사진 3.20】 연단거리 측정 전경

【표 3.20】연단거리 측정 결과

구 분		계산 연단거리 (mm)	연단거리		판 정
			Sh1	Sh2	
A1		550.0	700	720	O.K
P1	A1측	550.0	1,160	1,160	O.K
	A2측	550.0	1,120	1,100	O.K
P2	A1측	550.0	1,160	1,250	O.K
	A2측	490.0	1,070	1,090	O.K
P3	A1측	490.0	650	620	O.K
	A2측	387.5	720	900	O.K
P4	A1측	387.5	1,160	1,300	O.K
	A2측	450.0	11'20	1,140	O.K
P5	A1측	450.0	1,240	1,240	O.K
	A2측	450.0	1,120	1,090	O.K
P6	A1측	450.0	1,330	1,230	O.K
	A2측	450.0	1,100	1,160	O.K
P7	A1측	450.0	1,400	1,340	O.K
	A2측	387.5	1,100	1,120	O.K
A2		387.5	680	780	O.K

라. 교량받침 신축거동상태 검토

1) 온도변화에 따른 가동상태 검토

- 교량받침은 포트받침으로 현재 여유량을 실측함으로써 온도 변화와 활하중에 의한 거더의 처짐에 따른 신축시 이동량 부족으로 인한 받침의 기능 저하 여부를 검토하고자 하였다.
- 교량받침 가동상태의 적정성을 평가하기 위해 2회(1차:14.6℃(4월 6일), 2차:28.2℃(8월 1일))에 걸쳐 측정하였으며, 온도 변화에 따른 변동량 측정결과 이론 변동량과 유사한 것으로 나타나 전반적으로 양호한 거동상태를 보이고 있는 것으로 평가되었다.

【표 3.21】 교량받침 가동상태 검토결과

구 분		실측 이동량(mm)		변동량(mm)	비 고
		1차	2차	실측치	
A1	Sh1	15(A1)	10(A1)	5.0	1차 : 14.6℃ 2차 : 28.2℃ 온도차 : 13.6℃
	Sh2	15(A1)	10(A1)	5.0	
P1	Sh1	5(A2)	0(A2)	5.0	
	Sh2	5(A2)	0(A2)	5.0	
P2	고 정 단				
P3(A1)	Sh1	10(A2)	5(A2)	5.0	
	Sh2	15(A2)	10(A2)	5.0	
P3(A2)	Sh1	23(A2)	20(A2)	3.0	
	Sh2	18(A2)	15(A2)	3.0	
P4	Sh1	10(A2)	5(A2)	5.0	
	Sh2	10(A2)	5(A2)	5.0	
P5	고 정 단				
P6	Sh1	10(A2)	5(A2)	5.0	
	Sh2	7(A2)	2(A2)	5.0	
P7	Sh1	25(A2)	20(A2)	5.0	
	Sh2	28(A2)	23(A2)	5.0	
A2	Sh1	24(A2)	20(A2)	4.0	
	Sh2	19(A2)	15(A2)	4.0	

2) 설계기준온도(-10℃ ~ 40℃)에 따른 여유량 검토(1차 조사)

- 가동여유량 검토한 결과, 전반적으로 설계기준에서 제시되는 최대 및 최소 온도에 대하여 충분한 가동여유량을 확보하고 있는 것으로 확인되었으며, 전반적으로 거동상태는 양호한 것으로 검토되었다.

【표 3.22】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 산정(1차 조사)

구 분	온도변화 (ΔT, ℃)		선팅창 계수 (α)	신축거더길이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량 (mm)	최대 받침 이동량(mm)	
	동절기	하절기			동절기	하절기		동절기 (최대 수축시)	하절기 (최대 신장시)
A1	24.6	25.4	1.2×10^{-5}	140.0	41.3	42.7	11.56	41.3	54.2
P1	24.6	25.4	1.2×10^{-5}	70.0	20.7	21.3	-	20.7	21.3
P2	고 정 단								
P3(A1)	24.6	25.4	1.2×10^{-5}	58.0	17.1	17.7	-	17.1	17.7
P3(A2)	24.6	25.4	1.2×10^{-5}	87.5	25.8	26.7	-	25.8	26.7
P4	24.6	25.4	1.2×10^{-5}	50.0	14.8	15.2	-	14.8	15.2
P5	고 정 단								
P6	24.6	25.4	1.2×10^{-5}	50.0	14.8	15.2	-	14.8	15.2
P7	24.6	25.4	1.2×10^{-5}	100.0	29.5	30.5	11.56	29.5	42.0
A2	24.6	25.4	1.2×10^{-5}	137.5	40.6	41.9	11.56	40.6	53.5
1) 1차조사당시 온도 : 14.6℃(조사일 : 2023년 4월 6일, 평균온도)									
2) 검토온도 : -10℃ ~ 40℃(보통지방/강교)									
3) 활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량(신장시에만 고려)									

【표 3.23】 교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과(1차 조사)

구 분		점검당시 실측이동량(mm)	최대 받침 이동량(mm)		실측 받침 가동여유량(mm)		받침용량 (mm)	검토 결과
			최대 수축 이동량	최대 신장 이동량	수축 여유량	신장 여유량		
A1	Sh1	15(A1)	41.3	54.2	115.0	85.0	±100	O.K
	Sh2	15(A1)			115.0	85.0	±100	O.K
P1	Sh1	5(A2)	20.7	21.3	105.0	95.0	±100	O.K
	Sh2	5(A2)			105.0	95.0	±100	O.K
P2		고 정 단						
P3 (A1)	Sh1	10(A2)	17.1	17.7	110.0	90.0	±100	O.K
	Sh2	15(A2)			115.0	85.0	±100	O.K
P3 (A2)	Sh1	23(A2)	25.8	26.7	123.0	77.0	±100	O.K
	Sh2	18(A2)			118.0	82.0	±100	O.K
P4	Sh1	10(A2)	14.8	15.2	110.0	90.0	±100	O.K
	Sh2	10(A2)			110.0	90.0	±100	O.K
P5		고 정 단						
P6	Sh1	10(A2)	14.8	15.2	110.0	90.0	±100	O.K
	Sh2	7(A2)			107.0	93.0	±100	O.K
P7	Sh1	25(A2)	29.5	42.0	125.0	75.0	±100	O.K
	Sh2	28(A2)			128.0	72.0	±100	O.K
A2	Sh1	24(A2)	40.6	53.5	124.0	76.0	±100	O.K
	Sh2	19(A2)			119.0	81.0	±100	O.K
주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K								

3) 기상청 통계자료에 따른 이동량 검토(1차 조사)

기상청 통계자료	• 최근 10년간 울산(기상관측소) 자료 참조 • 최근 10년간 최저기온 : -13.6℃(측정일시 : 2023년 01월 25일) • 최근 10년간 최고기온 : 37.3℃(측정일시 : 2018년 08월 05일)
----------	--

- 최근 10년간 기상청 통계자료를 이용한 교량받침의 이동량을 검토한 결과, 상기 설계기준 온도에서 가동여유량을 검토한 교량받침은 기상청 통계자료(10년)에 기록된 최저·최대온도를 기준으로 산정한 이론 이동량을 만족하고 있는 것으로 분석되었다.

【표 3.24】교량받침 이동량(기상청 통계) 산정(1차 조사)

구 분	온도변화 (ΔT , $^{\circ}C$)		선팅창 계수 (α)	신축거더길이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량 (mm)	최대 받침 이동량(mm)	
	동절기	하절기			동절기	하절기		동절기 (최대 수축시)	하절기 (최대 신장시)
A1	28.2	22.7	1.2×10^{-5}	140.0	47.4	38.1	11.56	47.4	49.7
P1	28.2	22.7	1.2×10^{-5}	70.0	23.7	19.1	-	23.7	19.1
P2	고 정 단								
P3(A1)	28.2	22.7	1.2×10^{-5}	58.0	19.6	15.8	-	19.6	15.8
P3(A2)	28.2	22.7	1.2×10^{-5}	87.5	29.6	23.8	-	29.6	23.8
P4	28.2	22.7	1.2×10^{-5}	50.0	16.9	13.6	-	16.9	13.6
P5	고 정 단								
P6	28.2	22.7	1.2×10^{-5}	50.0	16.9	13.6	-	16.9	13.6
P7	28.2	22.7	1.2×10^{-5}	100.0	33.8	27.2	11.56	33.8	38.8
A2	28.2	22.7	1.2×10^{-5}	137.5	46.5	37.5	11.56	46.5	49.0

1) 1차조사당시 온도 : 14.6 $^{\circ}C$ (조사일 : 2023년 4월 6일, 평균온도)
 2) 검토온도 : -13.6 $^{\circ}C$ ~ 37.3 $^{\circ}C$ (기상청 통계자료)
 3) 활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량(신장시에만 고려)

【표 3.25】교량받침 이동량(기상청 통계자료) 검토결과(1차 조사)

구 분		점검당시 실측이동량(mm)	최대 받침 이동량(mm)		실측 받침 가동여유량(mm)		받침용량 (mm)	검토 결과
			최대 수축 이동량	최대 신장 이동량	수축 여유량	신장 여유량		
A1	Sh1	15(A1)	47.4	49.7	115.0	85.0	±100	O.K
	Sh2	15(A1)			115.0	85.0	±100	O.K
P1	Sh1	5(A2)	23.7	19.1	105.0	95.0	±100	O.K
	Sh2	5(A2)			105.0	95.0	±100	O.K
P2		고 정 단						
P3 (A1)	Sh1	10(A2)	19.6	15.8	110.0	90.0	±100	O.K
	Sh2	15(A2)			115.0	85.0	±100	O.K
P3 (A2)	Sh1	23(A2)	29.6	23.8	123.0	77.0	±100	O.K
	Sh2	18(A2)			118.0	82.0	±100	O.K
P4	Sh1	10(A2)	16.9	13.6	110.0	90.0	±100	O.K
	Sh2	10(A2)			110.0	90.0	±100	O.K
P5		고 정 단						
P6	Sh1	10(A2)	16.9	13.6	110.0	90.0	±100	O.K
	Sh2	7(A2)			107.0	93.0	±100	O.K
P7	Sh1	25(A2)	33.8	38.8	125.0	75.0	±100	O.K
	Sh2	28(A2)			128.0	72.0	±100	O.K
A2	Sh1	24(A2)	46.5	49.0	124.0	76.0	±100	O.K
	Sh2	19(A2)			119.0	81.0	±100	O.K
주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K								

4) 설계기준온도(-10 $^{\circ}C$ ~ 40 $^{\circ}C$)에 따른 여유량 검토(2차 조사)

- 가동여유량 검토한 결과, 전반적으로 설계기준에서 제시되는 최대 및 최소 온도에 대하여 충분한 가동여유량을 확보하고 있는 것으로 확인되었으며, 전반적으로 거동상태는 양호한 것으로 검토되었다.

【표 3.26】교량받침 이동량(설계기준 온도) 산정(2차 조사)

구 분	온도변화 (ΔT , °C)		선팅창 계수 (α)	신축거더길이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량 (mm)	최대 받침 이동량(mm)	
	동절기	하절기			동절기	하절기		동절기 (최대 수축시)	하절기 (최대 신장시)
A1	38.2	11.8	1.2×10^{-5}	140.0	64.2	19.8	11.56	64.2	31.4
P1	38.2	11.8	1.2×10^{-5}	70.0	32.1	9.9	-	32.1	9.9
P2	고 정 단								
P3(A1)	38.2	11.8	1.2×10^{-5}	58.0	26.6	8.2	-	26.6	8.2
P3(A2)	38.2	11.8	1.2×10^{-5}	87.5	40.1	12.4	-	40.1	12.4
P4	38.2	11.8	1.2×10^{-5}	50.0	22.9	7.1	-	22.9	7.1
P5	고 정 단								
P6	38.2	11.8	1.2×10^{-5}	50.0	22.9	7.1	-	22.9	7.1
P7	38.2	11.8	1.2×10^{-5}	100.0	45.8	14.2	11.56	45.8	25.7
A2	38.2	11.8	1.2×10^{-5}	137.5	63.0	19.5	11.56	63.0	31.0
1) 2차조사당시 온도 : 28.2°C(조사일 : 2023년 8월 1일, 평균온도)									
2) 검토온도 : -10°C ~ 40°C(보통지방/강교)									
3) 활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량(신장시에만 고려)									

【표 3.27】교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과(2차 조사)

구 분		점검당시 실측이동량(mm)	최대 받침 이동량(mm)		실측 받침 가동여유량(mm)		받침용량 (mm)	검토 결과
			최대 수축 이동량	최대 신장 이동량	수축 여유량	신장 여유량		
A1	Sh1	10(A1)	64.2	31.4	110.0	90.0	±100	O.K
	Sh2	10(A1)			110.0	90.0	±100	O.K
P1	Sh1	0(A2)	32.1	9.9	100.0	100.0	±100	O.K
	Sh2	0(A2)			100.0	100.0	±100	O.K
P2		고 정 단						
P3 (A1)	Sh1	5(A2)	26.6	8.2	105.0	95.0	±100	O.K
	Sh2	10(A2)			110.0	90.0	±100	O.K
P3 (A2)	Sh1	20(A2)	40.1	12.4	120.0	80.0	±100	O.K
	Sh2	15(A2)			115.0	85.0	±100	O.K
P4	Sh1	5(A2)	22.9	7.1	105.0	95.0	±100	O.K
	Sh2	5(A2)			105.0	95.0	±100	O.K
P5		고 정 단						
P6	Sh1	5(A2)	22.9	7.1	105.0	95.0	±100	O.K
	Sh2	2(A2)			102.0	98.0	±100	O.K
P7	Sh1	20(A2)	45.8	25.7	120.0	80.0	±100	O.K
	Sh2	23(A2)			123.0	77.0	±100	O.K
A2	Sh1	20(A2)	63.0	31.0	120.0	80.0	±100	O.K
	Sh2	15(A2)			115.0	85.0	±100	O.K
주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K								

5) 기상청 통계자료에 따른 이동량 검토(2차 조사)

기상청 통계자료	• 최근 10년간 울산(기상관측소) 자료 참조 • 최근 10년간 최저기온 : -13.6°C(측정일시 : 2023년 01월 25일) • 최근 10년간 최고기온 : 37.3°C(측정일시 : 2018년 08월 05일)
----------	--

- 최근 10년간 기상청 통계자료를 이용한 교량받침의 이동량을 검토한 결과, 상기 설계기준 온도에서 가동여유량을 검토한 교량받침은 기상청 통계자료(10년)에 기록된 최저·최대온도를 기준으로 산정한 이론 이동량을 만족하고 있는 것으로 분석되었다.

【표 3.28】교량받침 이동량(기상청 통계) 산정(2차 조사)

구 분	온도변화 (ΔT , °C)		선팅창 계수 (α)	신축거더길이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량 (mm)	최대 받침 이동량(mm)	
	동절기	하절기			동절기	하절기		동절기 (최대 수축시)	하절기 (최대 신장시)
A1	41.8	9.1	1.2×10^{-5}	140.0	70.2	15.3	11.56	70.2	26.8
P1	41.8	9.1	1.2×10^{-5}	70.0	35.1	7.6	-	35.1	7.6
P2	고 정 단								
P3(A1)	41.8	9.1	1.2×10^{-5}	58.0	29.1	6.3	-	29.1	6.3
P3(A2)	41.8	9.1	1.2×10^{-5}	87.5	43.9	9.6	-	43.9	9.6
P4	41.8	9.1	1.2×10^{-5}	50.0	25.1	5.5	-	25.1	5.5
P5	고 정 단								
P6	41.8	9.1	1.2×10^{-5}	50.0	25.1	5.5	-	25.1	5.5
P7	41.8	9.1	1.2×10^{-5}	100.0	50.2	10.9	11.56	50.2	22.5
A2	41.8	9.1	1.2×10^{-5}	137.5	69.0	15.0	11.56	69.0	26.6
1) 2차조사당시 온도 : 28.2°C(조사일 : 2023년 8월 1일, 평균온도)									
2) 검토온도 : -10°C ~ 40°C(보통지방/강교)									
3) 활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량(신장시에만 고려)									

【표 3.29】교량받침 이동량(기상청 통계자료) 검토결과(2차 조사)


구 분		점검당시 실측이동량(mm)	최대 받침 이동량(mm)		실측 받침 가동여유량(mm)		받침용량 (mm)	검토 결과
			최대 수축 이동량	최대 신장 이동량	수축 여유량	신장 여유량		
A1	Sh1	10(A1)	70.2	26.8	110.0	90.0	±100	O.K
	Sh2	10(A1)			110.0	90.0	±100	O.K
P1	Sh1	0(A2)	35.1	7.6	100.0	100.0	±100	O.K
	Sh2	0(A2)			100.0	100.0	±100	O.K
P2		고 정 단						
P3 (A1)	Sh1	5(A2)	29.1	6.3	105.0	95.0	±100	O.K
	Sh2	10(A2)			110.0	90.0	±100	O.K
P3 (A2)	Sh1	20(A2)	43.9	9.6	120.0	80.0	±100	O.K
	Sh2	15(A2)			115.0	85.0	±100	O.K
P4	Sh1	5(A2)	25.1	5.5	105.0	95.0	±100	O.K
	Sh2	5(A2)			105.0	95.0	±100	O.K
P5		고 정 단						
P6	Sh1	5(A2)	25.1	5.5	105.0	95.0	±100	O.K
	Sh2	2(A2)			102.0	98.0	±100	O.K
P7	Sh1	20(A2)	50.2	22.5	120.0	80.0	±100	O.K
	Sh2	23(A2)			123.0	77.0	±100	O.K
A2	Sh1	20(A2)	69.0	26.6	120.0	80.0	±100	O.K
	Sh2	15(A2)			115.0	85.0	±100	O.K
주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K								

마. 기 진단(2018년) 결과와 비교·분석

- 기 진단(18년) 점검결과 비교시, 받침플레이트 부식은 일부 보수된 것으로 확인되었으며, 받침콘크리트 균열손상(망상균열) 및 받침콘크리트 단면손상(박리, 재료분리, 파손), 받침물탈 균열, 앵커볼트 부식은 추가 조사되었다. 이에 따라 울산JCT4교 교량받침의 손상물량은 증·감이 있는 것으로 분석되었으며, 추가된 손상은 상세조사 및 경년열화 등에 의해 확인된 것으로 판단된다.

【표 3.30】 교량받침 기 진단과의 결과 비교

구 분	단위	2018년 정밀안전진단	2022년 정밀안전점검	금회 정밀안전진단	비교
플레이트 부식	개소	6	4	5	▼ 1
앵커볼트 부식	개소	-	1	1	▲ 1
받침콘크리트 균열	m	-	1.60	1.60	▲ 1.60
받침콘크리트 망상균열	m ²	-	2.00	2.00	▲ 2.00
받침콘크리트 박리	m ²	-	-	0.12	▲ 0.12
받침콘크리트 재료분리	m ²	-	-	0.20	▲ 0.20
받침콘크리트 파손	m ²	-	-	0.01	▲ 0.01
받침물탈 균열	m	-	0.60	0.70	▲ 0.70
받침콘크리트 잡철근노출	m ²	-	0.08	-	- -

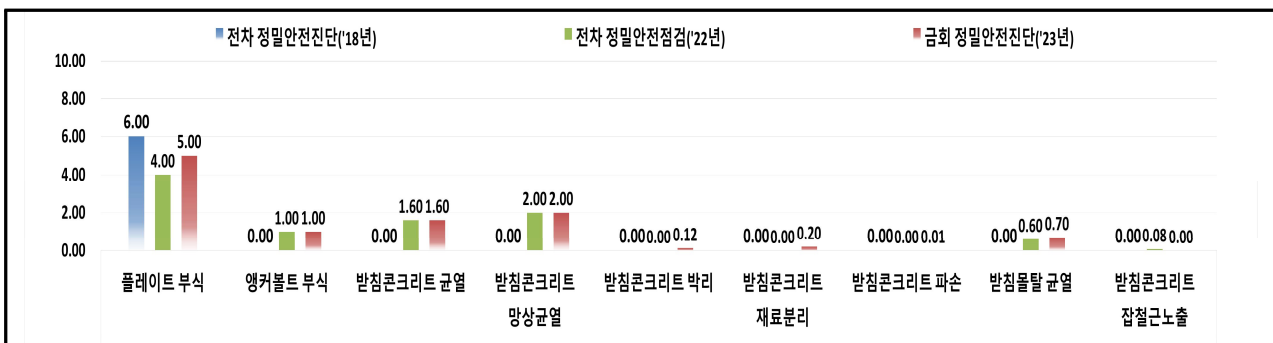

【그림 3.10】 교량받침 기 점검 결과와의 비교


바. 손상발생 원인분석 및 검토의견

- 플레이트 부식 및 앵커볼트 부식 우수유입 및 반복되는 습윤작용, 공용년수 증가에 따른 노후화 손상으로 손상이 부식 정도가 경미하여 부재의 제 기능에는 문제가 없을 것으로 보이나, 지속적인 열화발생시 기능성 저하가 우려됨에 따라 재도장을 통한 보수가 바람직할 것으로 판단된다.
- 받침콘크리트 균열 및 망상균열, 받침물탈 균열은 수직방향과 2방향 형태의 미세균열로 확인되었으며, 건조소축 및 온도변화 등 국부적으로 발생한 비교적 경미한 손상이나, 내구성 저하 방지를 위한 표면처리가 필요할 것으로 판단된다.
- 받침콘크리트 박락 및 재료분리, 파손은 시공시 다짐미흡과 품질관리 미흡, 외부충격, 콘크리트 재료적 성질 등에 의해 발생한 것으로 발생규모는 경미하나 내구성 저하 방지를 위해 적절한 보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

3.2.5 신축이음장치

가. 개요

- 신축이음은 대기 온도변화에 의한 교량 상부구조의 수축과 팽창, 콘크리트의 재령에 의한 CREEP, 건조수축 및 활하중에 의한 이동과 회전등의 변위 및 변형을 원활하게 하여 2차응력을 줄이고 교면의 평탄성을 유지시켜 주는 역할과 교면수와 오물이 교량 하부구조로 흘러들어가는 것을 방지하여 콘크리트가 부식되지 않도록 하는 기능을 수행하는 중요한 부재이다.
- 신축이음장치는 총 3개소(A1, A2, P3)에 설치되어 있으며, 3개소 모두 Finger Joint로 시공되어 있다. 또한 준공도면 및 교체이력을 확인한 결과, 설계유간은 3개소 모두 No.150인 것으로 확인되었다.

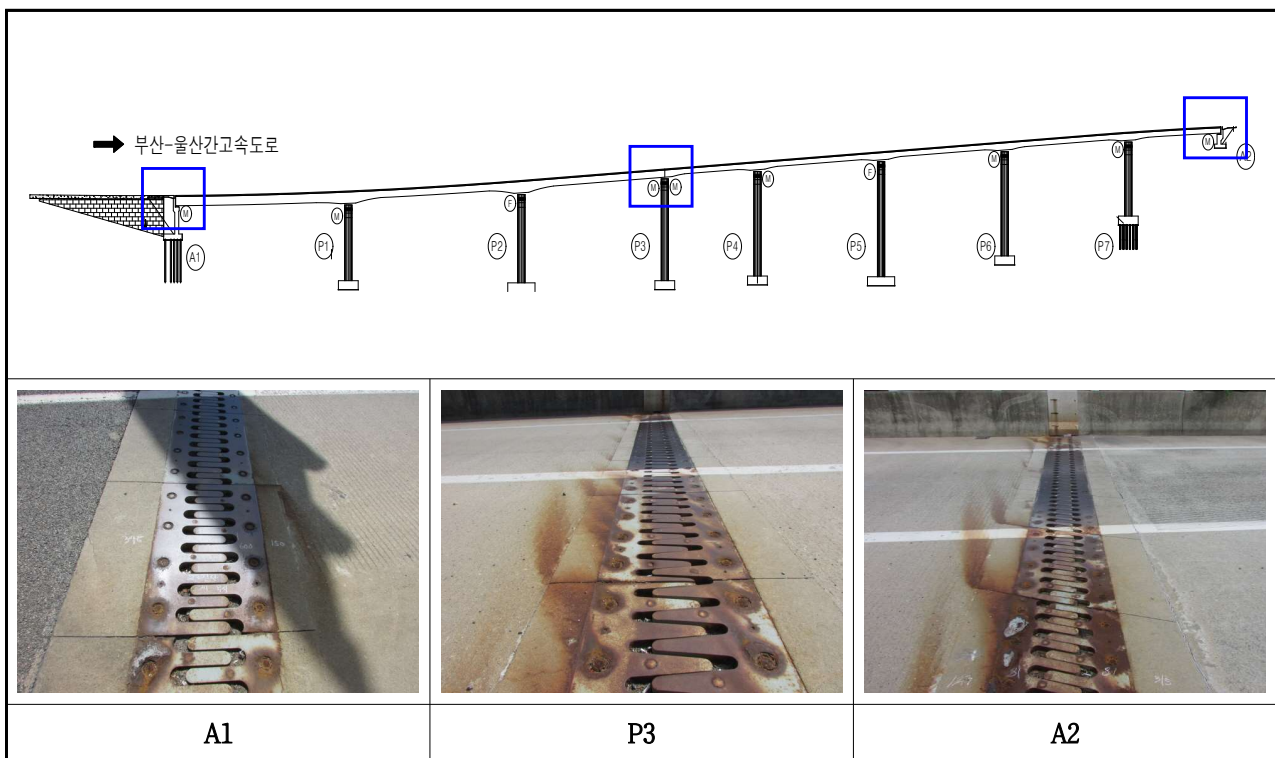

【그림 3.11】 신축이음장치 전경 및 배치도

나. 외관조사 결과

- 신축이음장치에 대한 외관조사 결과, 신축이음장치 전 구간에서 본체부식과 일부구간에서 유간 토사퇴적이 조사되었고, 후타재는 콘크리트의 경우 주행차량의 충격하중 및 재료적 특성에 의한 균열이 일부 발생한 것으로 확인되었다.
- 온도변화에 따른 신축여유량 검토결과, Exp.J1(A1), J2(P3), J3(A2)는 설계온도(40.0℃)에 대한 신장여유량을 확보하고 있는 것으로 측정되었다.

【표 3.31】 신축이음장치 외관조사 결과

구 분	후타재 균열 (m/개소)	본체부식 (m/개소)	유간 토사퇴적 (m/개소)	비고
A1	0.04/1	4.00/2	-	
P3	2.50/10	4.00/2	7.00/1	
A2	-	3.00/1	7.00/1	
합 계	2.90/11	11.00/5	14.00/2	

	
ExpJ2(P3) 본체부식(L=3.0m)	ExpJ3(A2) 본체부식(L=3.0m)
	
ExpJ1(A1) 후타재 균열(A=0.2×0.4=0.40㎡)	ExpJ2(P3) 유간토사퇴적(L=7.0m)


【사진 3.21】 신축이음장치 손상현황

다. 신축이음 신축거동상태 검토

1) 온도변화에 따른 가동상태 검토

- 본 교량의 신축거동 상태를 확인하기 위해 2회(1차:14.6℃(4월 6일), 2차:28.2℃(8월 1일)) 걸쳐 신축이음장치(2차), 바닥판, 거더 상·하부에 대해서 유간을 측정하였고, 이론 변동량과의 비교를 통해 신축거동 상태를 검토하였다. 또한, 측정된 유간으로부터 최대 온도 상승 시 신장량과 최저 온도 하강 시 수축량을 계산하여 유간확보 여부를 검토하였다.

① 신축이음 유간 측정방법

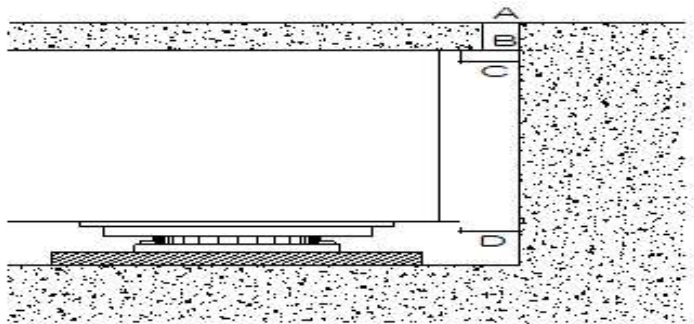

A 신축이음장치 유간

B 바닥판 슬래브 유간

C Girder 상부 유간

D Girder 하부 유간

〈 측정 개요도 〉

			
신축이음장치 유간 - A	바닥판 슬래브 유간 - B	거더 상부 유간 - C	거더 하부 유간 - D

② 신축이음 유간 측정결과

【표 3.32】 신축이음 유간 측정결과

측정위치	측 정 값(mm)								비 고
	신축이음장치(A)		바닥판(B)		거더 상부(C)		거더 하부(D)		
	1차	2차	1차	2차	1차	2차	1차	2차	
EXP.J1(A1)	60.0	65.0	230.0	200.0	285.0	230.0	240.0	210.0	Steel Finger Joint
EXP.J2(P3)	70.0	80.0	210.0	180.0	262.0	290.0	245.0	260.0	Steel Finger Joint
EXP.J3(A2)	85.0	73.0	105.0	100.0	192.0	200.0	193.0	195.0	Steel Finger Joint

- 4월(14.6℃)과 8월(28.2℃)의 온도 변화에 따른 변동량 측정결과, 신축이음장치 모두 가동량이 이론 변동량과 유사한 경향으로 가동하는 것으로 나타나 원활한 신축거동을 하고 있는 것으로 평가되었다.

【표 3.33】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동상태 검토결과

측정위치		측정유간(mm)		변동량(mm)	비 고
		1차	2차	실측치	
EXP.J1(A1)	신축이음장치	60.0	65.0	5.0	1차 : 14.6℃ 2차 : 28.2℃ 온도차 : 13.6℃
	바닥판 단부	230.0	200.0	30.0	
EXP.J2(P3)	신축이음장치	70.0	80.0	20.0	
	바닥판 단부	210.0	180.0	30.0	
EXP.J3(A2)	신축이음장치	85.0	73.0	12.0	
	바닥판 단부	105.0	100.0	5.0	

2) 설계기준온도(-10℃ ~ 40℃)에 따른 여유량 검토(1차 조사)

- 신축이음 및 바닥판의 실측 유간을 계산 이동량과 비교·검토한 결과, EXP.J1(A1), J2(P3), J3(A2) 설계온도 최대(40.0℃:강교)시 신장여유량을 확보하고 있는 것으로 분석되었다.

【표 3.34】 신축이음 신축이동량(설계기준 온도) 산정(1차 조사)

구 분	온도변화 (ΔT, ℃)		선팅창 계수 (α)	신축 거더 길이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량 (mm)	계산 이동량(mm)	
	동절기	하절기			동절기	하절기		동절기 (최대 수축시)	하절기 (최대 신장시)
EXP.J1(A1)	24.6	25.4	1.2×10^{-5}	140.0	41.3	42.7	11.56	52.9	42.7
EXP.J2(P3)	24.6	25.4	1.2×10^{-5}	58.0	17.1	17.7	-	17.1	17.7
EXP.J3(A2)	24.6	25.4	1.2×10^{-5}	137.5	40.6	41.9	11.56	40.6	41.9

1) 1차조사 당시 온도 : 14.6℃(조사일 : 2023년 4월 6일, 평균온도)
 2) 검토온도 : -10℃ ~ 40℃(보통지방/강교)
 3) 활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량(수축시에만 고려)

【표 3.35】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동여유량(설계기준 온도) 검토결과(1차 조사)

구 분		계산 이동량(mm)		점점당시 실측유간(mm) ③	허용량(mm) ④	신축 여유량(mm)		검토 결과
		최대 수축시 ①	최대 신장시 ②			최대 수축시 ④-(①+③)	최대 신장시 ③-②	
EXP.J1 (A1)	신축이음장치	52.9	42.7	60.0	150.0	37.1	17.3	O.K
	바닥판 단부			230.0	-	-	187.3	O.K
EXP.J2 (P3)	신축이음장치	17.1	17.7	70.0	150.0	62.9	52.3	O.K
	바닥판 단부			210.0	-	-	192.3	O.K
EXP.J3 (A2)	신축이음장치	40.6	41.9	85.0	150.0	24.4	43.1	O.K
	바닥판 단부			105.0	-	-	63.1	O.K

주1) 판정 : $0.0\text{mm} \leq \text{신축 여유량} \leq \text{허용량} \Rightarrow \text{O.K}$

3) 기상청 통계자료에 따른 이동량 검토(1차 조사)

기상청 통계자료	• 최근 10년간 울산(기상관측소) 자료 참조 • 최근 10년간 최저기온 : -13.6℃(측정일시 : 2023년 01월 25일) • 최근 10년간 최고기온 : 37.3℃(측정일시 : 2018년 08월 05일)
----------	--

- 진단주기를 감안하여 최근 10년간 울산(기상관측소)의 최저, 최대온도를 분석하여 이에 따른 신축이음장치의 가동여유량 평가를 실시하였다.
- 최근 10년간 기상청 통계자료를 이용한 신축이음의 이동량을 검토한 결과, Exp.J1(A1), J2(P3), J3(A2)에서 관측온도 최대시, 신장여유량을 확보하고 있는 것으로 분석되었다.

【표 3.36】 신축이음 신축이동량(기상청 통계) 산정(1차 조사)

구 분	온도변화 (ΔT , °C)		선팅창 계수 (α)	신축 거더 길이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량 (mm)	계산 이동량(mm)	
	동절기	하절기			동절기	하절기		동절기 (최대 수축시)	하절기 (최대 신장시)
EXP.J1(A1)	28.2	22.7	1.2×10^{-5}	140.0	47.4	38.1	11.56	58.9	38.1
EXP.J2(P3)	28.2	22.7	1.2×10^{-5}	58.0	19.6	15.8	-	19.6	15.8
EXP.J3(A2)	28.2	22.7	1.2×10^{-5}	137.5	46.5	37.5	11.56	58.1	37.5

1) 1차조사 당시 온도 : 14.6℃(조사일 : 2023년 4월 6일, 평균온도)
 2) 검토온도 : -13.6℃ ~ 37.3℃(기상청 통계자료)
 3) 활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량(수축시에만 고려)

【표 3.37】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동여유량(기상청 통계자료) 검토결과(1차 조사)

구 분		계산 이동량(mm)		점점당시 실측유간(mm) ③	허용량(mm) ④	신축 여유량(mm)		검토 결과
		최대 수축시 ①	최대 신장시 ②			최대 수축시 ④-(①+③)	최대 신장시 ③-②	
EXP.J1 (A1)	신축이음장치	58.9	38.1	60.0	150.0	31.1	21.9	O.K
	바닥판 단부			230.0	-	-	191.9	O.K
EXP.J2 (P3)	신축이음장치	19.6	15.8	70.0	150.0	60.4	54.2	O.K
	바닥판 단부			210.0	-	-	194.2	O.K
EXP.J3 (A2)	신축이음장치	58.1	37.5	85.0	150.0	6.9	47.5	O.K
	바닥판 단부			105.0	-	-	67.5	O.K

주1) 판정 : $0.0\text{mm} \leq \text{신축 여유량} \leq \text{허용량} \Rightarrow \text{O.K}$

4) 설계기준온도(-10℃ ~ 40℃)에 따른 여유량 검토(2차 조사)

- 신축이음 및 바닥판의 실측 유간을 계산 이동량과 비교·검토한 결과, EXP.J1(A1), J2(A2) 설계온도 최대(40.0℃:강교)시 신장여유량을 확보하고 있는 것으로 분석되었다.

【표 3.38】 신축이음 신축이동량(설계기준 온도) 산정(2차 조사)

구 분	온도변화 (ΔT , ℃)		선팅창 계수 (α)	신축 거더 길이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량 (mm)	계산 이동량(mm)	
	동절기	하절기			동절기	하절기		동절기 (최대 수축시)	하절기 (최대 신장시)
EXP.J1(A1)	38.2	11.8	1.2×10^{-5}	140.0	64.2	19.8	11.56	75.7	19.8
EXP.J2(P3)	38.2	11.8	1.2×10^{-5}	58.0	26.6	8.2	-	26.6	8.2
EXP.J3(A2)	38.2	11.8	1.2×10^{-5}	137.5	63.0	19.5	11.56	74.6	19.5

1) 2차조사 당시 온도 : 28.2℃(조사일 : 2023년 8월 1일, 평균온도)
 2) 검토온도 : -10℃ ~ 40℃(보통지방/강교)
 3) 활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량(수축시에만 고려)

【표 3.39】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동여유량(설계기준 온도) 검토결과(2차 조사)

구 분		계산 이동량(mm)		점검당시 실측유간(mm) ③	허용량(mm) ④	신축 여유량(mm)		검토 결과
		최대 수축시 ①	최대 신장시 ②			최대 수축시 ④-(①+③)	최대 신장시 ③-②	
EXP.J1 (A1)	신축이음장치	75.7	19.8	65.0	150.0	9.3	45.2	O.K
	바닥판 단부			200.0	-	-	180.2	O.K
EXP.J2 (P3)	신축이음장치	26.6	8.2	80.0	150.0	43.4	71.8	O.K
	바닥판 단부			180.0	-	-	171.8	O.K
EXP.J3 (A2)	신축이음장치	74.6	19.5	73.0	150.0	2.4	53.5	O.K
	바닥판 단부			100.0	-	-	80.5	O.K

주1) 판정 : $0.0\text{mm} \leq \text{신축 여유량} \leq \text{허용량} \Rightarrow \text{O.K}$

5) 기상청 통계자료에 따른 이동량 검토(2차 조사)

기상청 통계자료	• 최근 10년간 울산(기상관측소) 자료 참조 • 최근 10년간 최저기온 : -13.6℃(측정일시 : 2023년 01월 25일) • 최근 10년간 최고기온 : 37.3℃(측정일시 : 2018년 08월 05일)
----------	--

- 진단주기를 감안하여 최근 10년간 울산(기상관측소)의 최저, 최대온도를 분석하여 이에 따른 신축이음장치의 가동여유량 평가를 실시하였다.
- 최근 10년간 기상청 통계자료를 이용한 신축이음의 이동량을 검토한 결과, EXP.J1(A1), J2(P3) 설계온도 최대(40.0℃:강교)시 신장여유량을 확보하고 있으나, ExpJ32에서 수축여유량 (-3.5)을 확보하지 못한 것으로 검토되었다.

【표 3.40】 신축이음 신축이동량(기상청 통계) 산정(2차 조사)

구 분	온도변화 (ΔT , °C)		선팅창 계수 (α)	신축 거더 길이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량 (mm)	계산 이동량(mm)	
	동절기	하절기			동절기	하절기		동절기 (최대 수축시)	하절기 (최대 신장시)
EXP.J1(A1)	41.8	9.1	1.2×10^{-5}	140.0	70.2	15.3	11.56	81.8	15.3
EXP.J2(P3)	41.8	9.1	1.2×10^{-5}	58.0	29.1	6.3	-	29.1	6.3
EXP.J3(A2)	41.8	9.1	1.2×10^{-5}	137.5	69.0	15.0	11.56	80.5	15.0

1) 2차조사 당시 온도 : 28.2℃(조사일 : 2023년 8월 1일, 평균온도)
 2) 검토온도 : -10℃ ~ 40℃(보통지방/강교)
 3) 활하중에 의한 거더의 처짐에 의한 이동량(수축시에만 고려)


【표 3.41】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동여유량(기상청 통계자료) 검토결과(2차 조사)

구 분		계산 이동량(mm)		점검당시 실측유간(mm) ③	허용량(mm) ④	신축 여유량(mm)		검토 결과
		최대 수축시 ①	최대 신장시 ②			최대 수축시 ④-(①+③)	최대 신장시 ③-②	
EXP.J1 (A1)	신축이음장치	81.8	15.3	65.0	150.0	3.2	49.7	O.K
	바닥판 단부			200.0	-	-	184.7	O.K
EXP.J2 (P3)	신축이음장치	29.1	6.3	80.0	150.0	40.9	73.7	O.K
	바닥판 단부			180.0	-	-	173.7	O.K
EXP.J3 (A2)	신축이음장치	80.5	15.0	73.0	150.0	-3.5	58.0	N.G
	바닥판 단부			100.0	-	-	85.0	O.K

주1) 판정 : $0.0\text{mm} \leq \text{신축 여유량} \leq \text{허용량} \Rightarrow \text{O.K}$

【표 3.42】 신축이음장치 기 진단 결과와의 비교

구 분	단위	2018년 정밀안전진단	2022년 정밀안전점검	금회 정밀안전진단	비고
후타재 균열	m	6.10	2.90	2.90	▼ 3.20
본체부식	m	7.50	11.00	11.00	▲ 3.50
유간 토사퇴적	m	14.00	14.00	14.00	- -
유도배수 고무재 파손	m	5.00	-	-	▼ 5.00
후타재 박락	m ²	0.03	-	-	▼ 0.03
차수관 볼트탈락	개소	1	-	-	▼ 1

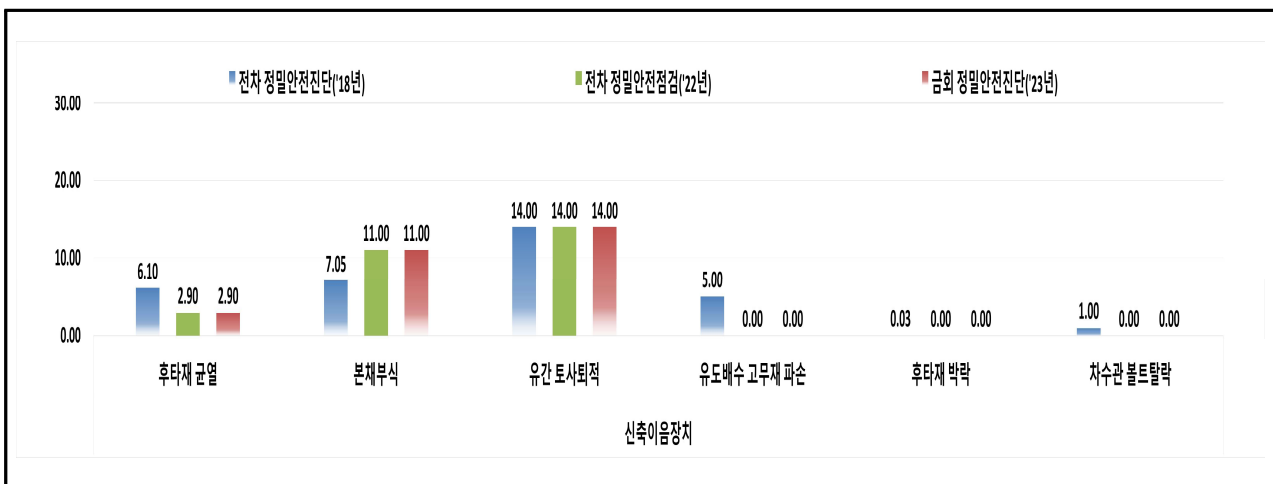

【그림 3.12】 신축이음장치 기 진단 결과와의 비교

마. 손상발생 원인분석 및 검토의견

- 후타재 콘크리트에서 발생한 균열은 차량반복하중에 의한 피로균열로서 신축이음장치 ExpJ1(A1), ExpJ2(P3) 일부 구간에 걸쳐 발생한 것으로 확인되었다. 해당 손상에 의한 차량 주행성에는 이상이 없는 것으로 판단되며, 대부분 폭 0.2mm 이내의 미세균열로 즉각적인 보수조치 보다는 지속적인 관찰을 통한 유지관리가 바람직할 것으로 판단된다. 다만 손상확대 및 진전 시 보수가 필요하며, 진전없는 유사한 형태를 유지할 시 향후 신축이음장치 보수 및 교체 시 함께 보수를 실시하는 것이 효율적인 것으로 판단된다.
- 본체부식은 ExpJ1(A1), ExpJ2(P3), ExpJ3(A2) 전 개소 일부구간에 걸쳐 조사되었으며 외기노출, 우수접촉, 경년열화, 동절기 염화칼슘 살포 등에 의해 발생한 것으로 발생규모는 경미한 것으로 확인되었다. 해당손상은 지속적인 주의관찰을 실시한 후 반복되는 습윤환경에 의해 강재의 팽창 및 박리로 진전시 신축이음 교체 등을 고려해야 될 것으로 판단된다.

- 신축이음장치에 발생한 유간 토사퇴적은 신축이음장치 일부구간에 걸쳐 발생하였으며, 공용년수 증가에 따른 이물질 유입이 주원인으로 현재 신축이음장치에 기능을 상실한 상태는 아니나, 원활한 유지관리를 위해 청소를 실시하여 관리하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.
- Exp. J1(A1), J2(A2)의 설계온도에 따른 신축거동여유량 검토결과, 전 개소 신축거동 여유량을 확보하는 것으로 분석되었다. 금회 가동여유량 검토결과, Exp. J3(A2)은 설계온도 및 기상청 통계에 따른 가동여유량이 일부 확보되어있는 것으로 확인되었으나, Exp. J3(A2)의 경우 설계온도 및 기상청 통계에따른 가동여유량이 부족한 것으로 검토되었다. 해당 부재는 강재형 신축이음장치로서 내구연한이 약 15년 정도로 현 시점(공용년수 20년)으로 보았을 때 주의관찰 후 신축이음장치 보수 및 교체가 필요할 것으로 판단된다.

구분	신축이음 평가현황											
	2018년 정밀안전진단			2020년 정밀안전점검			2022년 정밀안전점검			금회		
	A1	A2	P3	A1	A2	P3	A1	A2	P3	A1	A2	P3
울산JCT 4교	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK


구분	울산JCT4교			
	신축이음 교체현황			
	2018년 정밀안전진단	2020년 정밀안전점검	2022년 정밀안전점검	금회
A1	Steel Finger Joint	Steel Finger Joint	Steel Finger Joint	Steel Finger Joint
A2	Steel Finger Joint	Steel Finger Joint	Steel Finger Joint	Steel Finger Joint
P3	Steel Finger Joint	Steel Finger Joint	Steel Finger Joint	Steel Finger Joint

※ 교체이력 표시 기준은 다음회차 외관점검 기준이며, 실제로 교체된 일시는 “자료수집 및 분석” 편 및 기 진단(2018년) 결과와의 비교·분석 참고

3.2.6 교면포장

가. 개요

- 교면포장은 차량하중과 운행 중 발생하는 충격과 진동을 흡수·분산하고 외부의 불리한 환경조건으로부터 바닥판을 보호하며 주행차량의 안전운행 및 쾌적한 주행성을 제공하는 부재로서, 대상교량의 폭은 9.0m(유효폭: 8.1m), 편도 1차로 교량으로 LMC(T=50mm) 포장 시공된 상태이며, 현장조사 결과, 공용중 주기적인 유지관리를 실시한 것으로 확인되었다. 금회 울산JCT4교의 교면포장은 차량이 운행중인 상태에서 최대한 접근이 가능한 범위까지 근접 육안조사를 상세히 실시하였다.

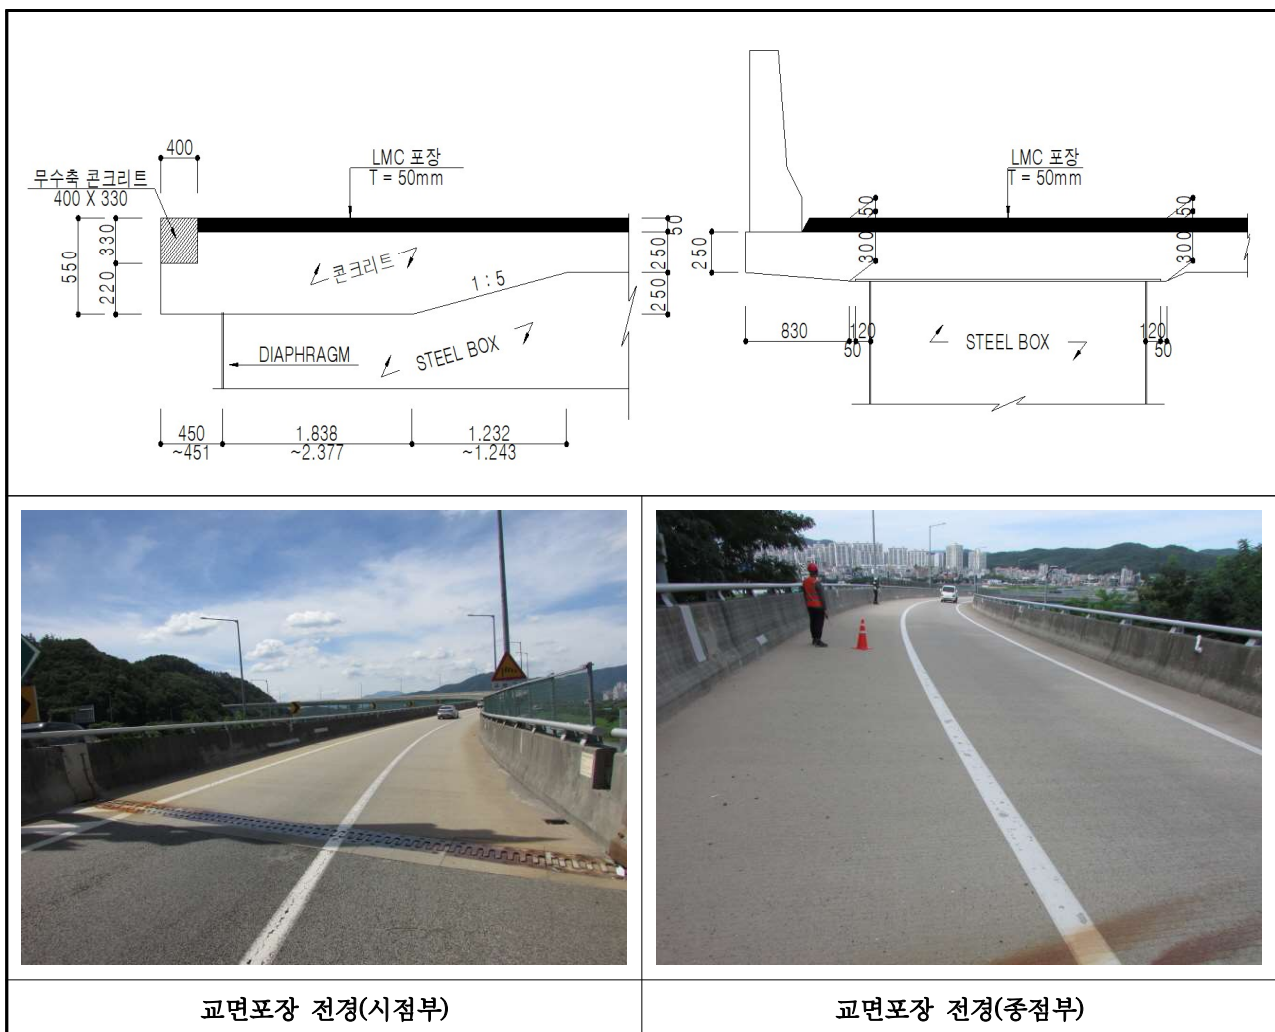

【사진 3.22】 교면포장 전경 및 상세도

나. 외관조사 결과

- 교면포장에 대한 외관조사 결과, 통행차량의 운행성에 영향을 미칠만한 손상은 조사되지 않은 전반적으로 양호한 상태이며, 주요손상으로 포장균열이 국부적으로 조사되었다.

【표 3.43】 교면포장 외관조사 결과

구 분	포장균열 (m/개소)	비고
S1	64.00/19	
S2	45.00/15	
S3	33.00/11	
S4	27.50/11	
S5	21.00/7	
S6	27.00/9	
S7	27.00/9	
S8	12.00/4	
합 계	256.50/85	




【사진 3.23】 교면포장 손상현황

다. 기 진단(2018년) 결과와의 비교·분석

- 교면포장에 대한 기 진단(2018년) 결과와의 비교·분석 결과, 금회 교면차로에서 조사된 포장균열로 인해 교면포장에 대한 전반적인 손상물량이 소폭 증가한 것으로 분석되었다.

【표 3.44】 교면포장 기 진단 결과와의 비교

구 분	단위	2018년 정밀안전진단	2022년 정밀안전점검	금회 정밀안전진단	비고
포장균열	m	177.00	206.00	256.50	▲ 79.50

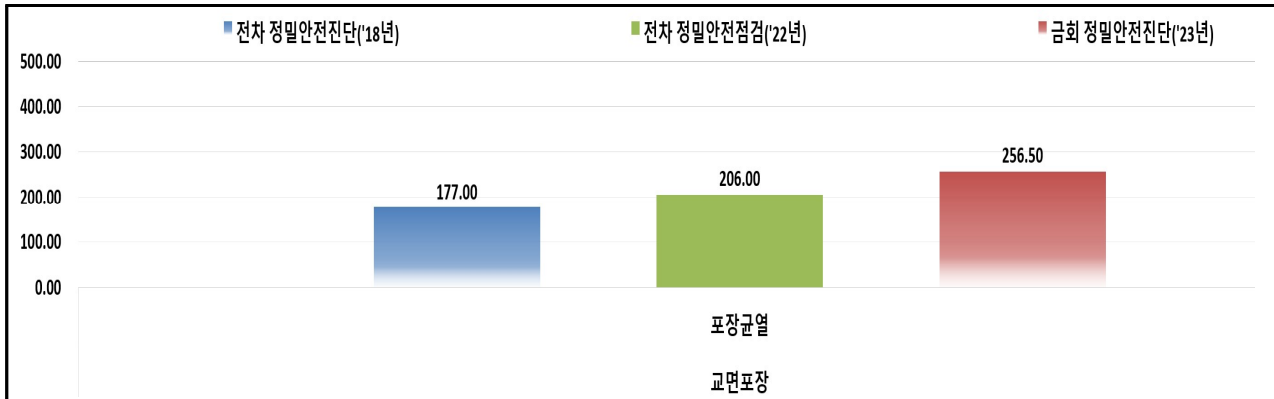

【그림 3.13】 교면포장 기 진단 결과와의 비교

라. 손상발생 원인분석 및 검토의견


- LMC포장의 균열은 시공초기 건조수축 및 온도변화, 공용중 통행 차량의 반복하중에 의해 빈번하게 발생되며, 균열의 경우, 차량의 주행에 미치는 영향 및 균열보수 시 보수효과가 작은 점, 동일위치로 바닥판 하면의 누수, 백태와 같은 2차 손상이 없는 점 등을 고려해 볼 때, 당장의 부분적 보수는 비효율적이라 판단된다. 따라서, 정기적인 점검을 통한 주의 관찰을 실시하고, 향후 마모, 균열, 소성변형 등의 손상 확대 및 진전 시 일괄 보수를 실시함이 효율적일 것으로 판단된다.

3.2.7 기타부재

가. 배수시설

1) 개요

- 배수시설은 우수 유입에 따른 교면의 체수 및 열화를 예방하기 위해 종단구배 5.5676%, 횡단구배 -7.000%~8.000%로 물흐름에 의거하여 경간별 1~20개소씩 총 42개소가 교면 포장의 좌·우측에 시공되어 있다. 각각의 경간 상부에 설치된 집수구를 통하여 STEEL Pipe(φ 165mm) 배수관을 따라 하부로 배수되도록 설치되어 있으며, 배수구 상단에는 관내의 이물질 유입을 방지하기 위한 그레이팅 덮개가 설치되어 있다.
- STEEL Pipe(φ 165) 배수관은 바람 등에 의해 이동, 탈락되는 것을 방지하기 위하여 상·하 부구조에 고정하여 설치되어 있고 배수관은 교대 및 교각 하면에 위치한 배수로까지 연장하여 배수관을 통한 우수유출로 발생할 수 있는 2차손상을 방지하였으며, 육교형 및 하천형 배수관으로 설치되어 있다.

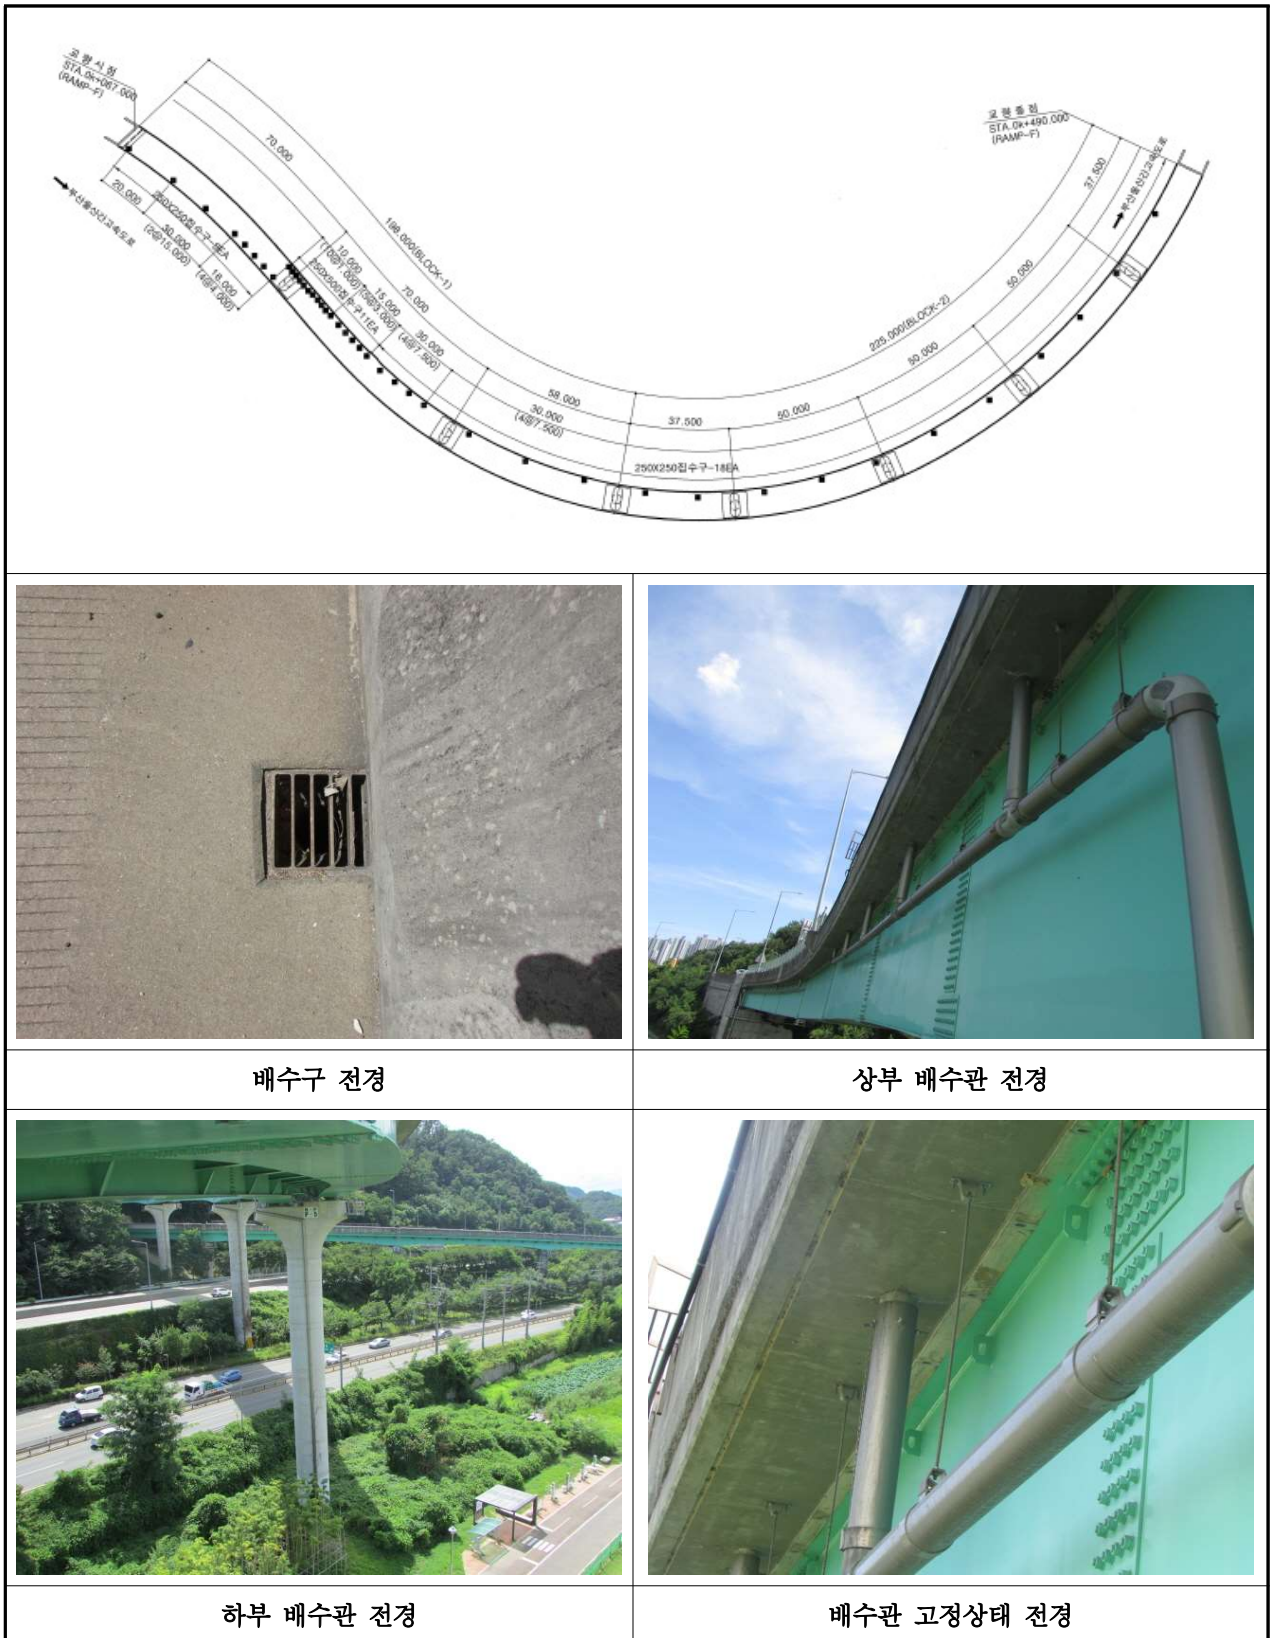

【사진 3.24】 배수시설 위치도 및 전경

2) 외관조사 결과

- 배수시설에 대한 외관조사 결과, 육교형 배수관의 지지 및 체결상태는 전반적으로 양호한 것으로 확인되었으나, 연결된 하부배수관 하단에서 국부적인 부식이 확인되었으며, 기 점검시부터 관리중인 배수관 형식불량, 유도배수관 길이부족이 진전없는 같은형태로 조사되었다.
- 또한 교면부에 설치된 배수구는 정상적으로 설치되어 있는 것으로 조사되었으며, 배수구 막힘이 S1경간에서 1개소 조사되었다. 배수구 막힘에 의해 노면체수 등의 2차손상은 발생하지 않은 상태이다.

【표 3.45】 배수시설 외관조사 결과

구 분	배수관 부식 (개소/개소)	배수관 형식불량 (개소/개소)	유도배수관 길이부족 (개소/개소)	배수구 막힘 (개소/개소)	비고
S1	2/2	-	-	1/1	
S2	-	7/7	-	-	
S3	-	-	1/1	-	
S4	-	-	-	-	
S5	-	-	-	-	
S6	-	-	-	-	
S7	-	-	-	-	
S8	-	-	-	-	
합 계	2/2	7/7	1/1	1/1	



S1 배수구 막힘



S2 배수관 하부 산책로 낙수

【사진 3.25】 배수시설 손상현황




【사진 3.25】 배수시설 손상현황(계속)

3) 기 진단(2018년) 결과와의 비교 · 분석

- 기 진단(18년) 실시이후, 교면차료의 배수구 막힘은 주기적인 청소가 시행된 것으로 판단되며, 이를 제외한 배수시설에 대한 별도의 보수는 실시되지 않은 것으로 확인되었다. 기 진단 이후 배수관 부식, 배수관 형식불량, 유도배수관 길이부족이 추가 조사되어 전반적인 배수시설의 손상물량은 증 · 감이 있는 것으로 분석되었다.

【표 3.46】 배수시설 기 진단 결과와의 비교

구 분	단위	2018년 정밀안전진단	2022년 정밀안전점검	금회 정밀안전진단	비고
배수관 부식	개소	-	-	2	▲ 2
배수관 형식불량	개소	-	7	7	▲ 7
유도배수관 길이부족	개소	-	1	1	▲ 1
배수구 막힘	개소	5	-	1	▼ 4

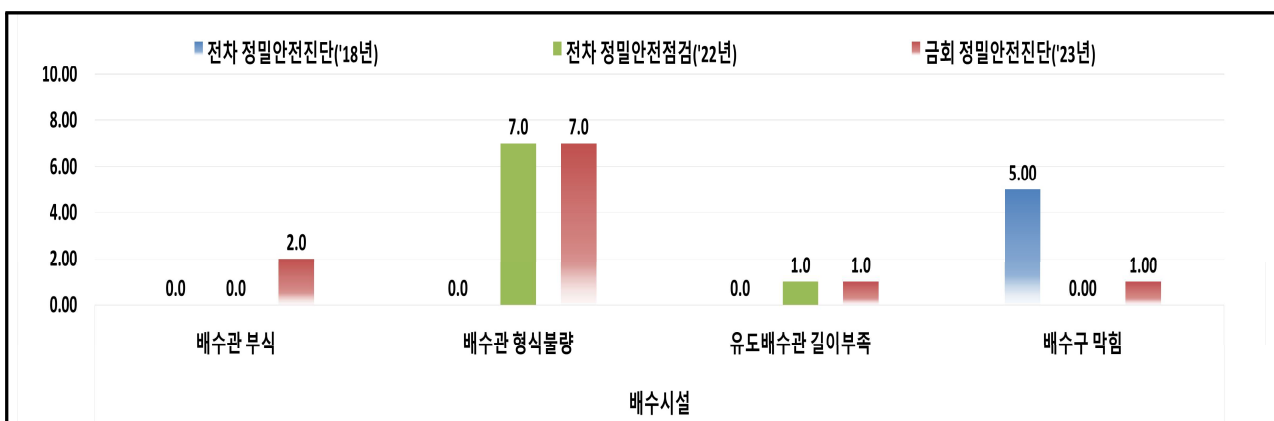

【그림 3.14】 배수시설 기 진단 결과와의 비교

4) 손상발생 원인분석 및 검토의견

- 배수관 부식은 S1경간 우수가 집수되어 배출하는 교각 P1 하단부에서 국부적으로 2개소 조사되었으며, 경년열화 및 우수유입에 의한 것으로 판단된다. 해당 배수관의 부식으로 인해 제기능을 상실한 상태는 아니나, 향후 진전시 부식심화에 의한 제기능 상실이 우려되므로 보수계획에 맞춰 보수가 필요할 것으로 판단된다.
- 배수관 형식불량 손상은 하천형 배수관이 설치된 구간으로 기 진단이후 기 점검(2020년)부터 관리중인 손상이다. 손상의 진전은 없으나, 태화강을 따라 시공된 산책로가 횡단하고 있어 강우시 배수관을 통한 낙수로 인해 보행자의 안전이 우려되는 상태이므로 기존 하천형 배수관을 육교형으로 교체하여 보행자의 안전을 확보함이 바람직할 것으로 판단된다.
- 신축이음장치(ExpJ2(P3)) 하부 단부측에 설치된 유도배수관은 기 진단 이후 “구조물 정밀안전진단 및 점검 보수공사, 2019.09.18.~12.31”를 통해 설치된 것으로 확인되었으며, 길이부족 현상으로 교각 및 교량받침에 표면수가 유입되어 부식, 표면오염 등의 손상을 야기하고 있어 길이 연장 등의 보수가 필요할 것으로 판단된다.
- 배수구 막힘은 유송잡물 및 이물질퇴적에 의해 국부적으로 조사되었으며, 원활한 유지관리를 위해 주기적인 청소가 필요하다.

나. 난간 및 연석(방호벽)

1) 개요

- 교면상부 좌·우측에 통행차량의 차도 이탈방지, 사고 시 완충작용 등을 위하여 철근콘크리트 방호벽(h=1.00m)이 시공되어 있으며, 방호벽 상단은 알루미늄 난간(h=0.27m)이 설치되어 있는 것으로 확인되었다. 또한, 차량충돌에 의한 파손 및 재료적인 열화가 발생할 경우 주행차량의 불안감 및 차량충돌시 안전성 미확보가 우려되므로 주의깊게 점검을 실시하였다.



【사진 3.26】 난간 및 연석(방호벽) 전경



【사진 3.27】 난간 및 연석(방호벽) 전경 및 단면도

2) 외관조사 결과

- 난간 및 연석(방호벽)에 대한 외관조사 결과, 사용성과 기능성 및 급격한 내구성을 저하시키는 손상은 발생하지 않은 것으로 확인되었으며, 균열(cw=0.3mm미만), 보수부 재균열, 균열부 백태, 망상균열, 백태, 박리 등이 국부적으로 조사되었다.

【표 3.47】 난간 및 연석(방호벽) 외관조사 결과

구 분	균열(cw=0.3mm미만) (m/개소)	보수부 재균열 (cw=0.3mm미만) (m/개소)	균열부 백태 (m/개소)	망상균열 (㎡/개소)	비고
S1	4.70/5	-	3.20/4	-	
S2	7.40/7	-	11.40/15	18.40/2	
S3	32.30/20	-	7.40/7	-	
S4	-	-	2.40/4	-	
S5	3.00/2	0.50/1	4.00/5	-	
S6	4.80/6	-	0.90/2	1.20/1	
S7	5.60/3	-	7.70/10	1.00/1	
S8	5.00/1	-	1.20/4	-	
합 계	62.80/44	0.50/1	38.20/51	20.60/4	

구 분	백태 (㎡/개소)	박리 (㎡/개소)	옹벽 단차 (개소/개소)	비고
S1	-	-	1/1	
S2	0.03/3	-	-	
S3	-	-	-	
S4	-	-	-	
S5	-	0.12/1	-	
S6	-	0.10/1	-	
S7	-	-	-	
S8	-	-	-	
합 계	0.03/3	0.22/2	1/1	

※옹벽 단차 높이는 약 50mm임.

	
S3 균열($Cw=0.2/L=1.0m$)	S1 균열($Cw=0.2/L=1.0m$)
	
S3 균열($Cw=0.1/L=3.0m$)	S3 균열($Cw=0.2/L=2.0m$)
	
S2 망상균열($A=15.0 \times 1.2=18.00m^2$)	S2 균열부백태($Cw=0.2/L=0.8m$)

【사진 3.28】 난간 및 연석(방호벽) 손상현황



【사진 3.28】 난간 및 연석(방호벽) 손상현황(계속)

3) 기 진단(2018년) 결과와의 비교 · 분석

- 보수 · 보강 이력 및 현장조사 결과, 기 진단 이후 “구조물 정밀안전진단 및 점검 보수공사, 2019.09.18.~12.31”를 통해 표면보수를 일부 실시한 것으로 조사되었으며, 비교적 보수상태는 양호하나, 경년열화에 의한 보수부 재균열이 1개소 조사된 것으로 확인되었다.


공사세부내역					
공사부위/부재	세부위치	보수보강공법	수량	단위	공사비(천원)
거더	내부	실링공법	704	m	534
신축이음		유도배수로 설치	9	m	574
방호벽		표면처리공법	25.26	m ²	1,239

수정요청 결재이력 목록

- 기 진단(2018년) 이후 균열 및 균열부 백태등의 손상이 일부 표면보수되어 손상물량이 소폭 감소하였으며, 기 진단 이후 균열($cw=0.3mm$ 미만), 보수부 재균열, 망상균열, 백태, 박리 등이 추가 조사되어 울산JCT4교 난간 및 연석(방호벽)의 전반적인 손상물량은 증 · 감한 것으로 분석되었다. 추가 조사된 손상은 금회 상세조사 및 경년열화 등에 의한 것으로 판단된다.

【표 3.48】 난간 및 연석(방호벽) 기 진단 결과와의 비교

구 분	단위	2018년 정밀안전진단	2022년 정밀안전점검	금회 정밀안전진단	비고
균열(cw=0.3mm미만)	m	64.70	5.30	62.80	▼ 1.90
보수부 재균열 (cw=0.3mm미만)	m	-	-	0.50	▲ 0.50
균열부 백태	m	36.30	20.00	38.20	▲ 1.90
망상균열	m ²	-	1.20	20.60	▲ 20.60
백태	m ²	-	-	0.03	▲ 0.03
박리	m ²	-	-	0.22	▲ 0.22
옹벽 단차	개소	-	-	1	▲ 1

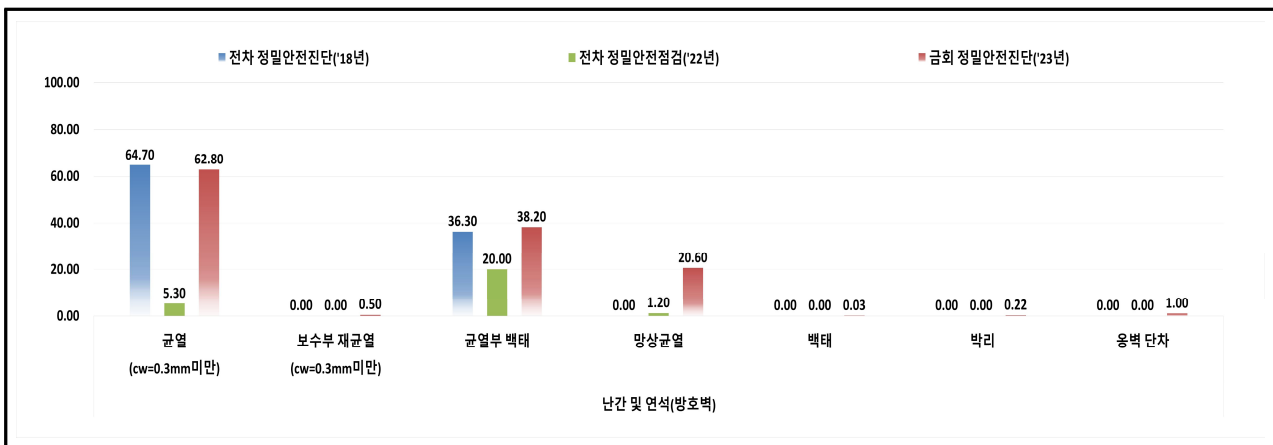

【그림 3.15】 난간 및 연석(방호벽) 기 진단 결과와의 비교

4) 손상발생 원인분석 및 검토의견

- 난간 및 연석(방호벽)에 발생한 균열손상(보수부 포함)은 콘크리트 타설 후 재료적 특성 및 온도변화에 따른 수축·팽창, 보수불량 등에 의해 발생한 비구조적 손상으로 현재로서는 지속관찰이 요구되며, 향후 표면보호제 도포 등의 보수방안을 고려하여 일괄보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.
- 난간 및 연석(방호벽)에 발생한 백태는 균열부(보수부 포함) 및 시공이음부 주변에서 대부분 발생하였으며, 우수유입 및 경년열화에 의한 손상으로, 발생규모는 비교적 경미하나 내구성 확보를 위한 표면보수가 바람직하다.
- 난간 및 연석(방호벽)에 발생한 박리는 시공이음부에서 주로 발생하였으며, 시공미흡 및 경년열화 등에 의한 것으로 판단된다. 손상규모는 비교적 경미한 것으로 확인되었으며, 내구성 확보를 위해 단면보수가 필요하나 재탈락 우려가 있어 탄산화 방지제 도포 등의 표면보수 또한 함께 고려해야 할 것으로 판단된다.
- 그 외 부착시설물은 양호한 것으로 조사되었다.

3.2.8 공중이 이용하는 부위

가. 개요

- 세부지침 개정('21. 12)으로 인해 “공중이 이용하는 부위”가 진단대상에 포함되었으며, 추락방지시설, 도로포장, 도로부 신축이음부, 환기구 등의 덮개가 공중이 이용하는 부위에 속한다. 추락방지시설(난간 및 연석), 도로포장, 도로부 신축이음부, 환기구 등의 덮개는 교량의 부재와 중복되어 해당부재에 조사결과를 기술하였고 추락방지시설 중에서 점검시설에 대한 조사결과는 본 절에 수록하였다.



나. 추락방지시설(점검시설)

1) 개요

- 울산JCT4교의 고정식 점검시설은 교대 A1 및 교각 P1~P7에 총 8개소가 설치되어 있으며 출입시설은 일반적인 수직형이 설치되어 있는 것으로 확인되었다. 또한, 교각에 설치된 점검통로는 지지브라켓으로 고정되어 있으며, 각 브라켓 당 $\phi 19$ Set앵커 6개씩이 설치된 것으로 설계·시공된 것으로 확인되었다.
- 본 구조물의 추락방지시설은 난간 및 연석(방호벽), 점검시설이 해당되며, 전술한 바와 같이 방호벽은 교량부재의 중복으로 인해 해당내용은 상위절에 수록하였으므로, 본 장에는 점검시설에 대한 외관조사 결과를 수록하였다.
- 점검시설의 출입시설은 수직형 점검사다리가 설치되어 있으며, 금회 앵커매입 깊이, 용접상태 등 안전성과 결부된 손상발생 유무를 주안점으로 조사하였다.


【표 3.49】 고정식 점검시설 설치현황

구 분	점검시설 설치여부	점검시설 현황
A1	○	고정식 점검시설(점검통로)
P1	○	고정식 점검시설(점검통로)
P2	○	고정식 점검시설(점검통로)
P3	○	고정식 점검시설(점검통로)
P4	○	고정식 점검시설(점검통로)
P5	○	고정식 점검시설(점검통로)
P6	○	고정식 점검시설(점검통로)
P7	○	고정식 점검시설(점검통로)

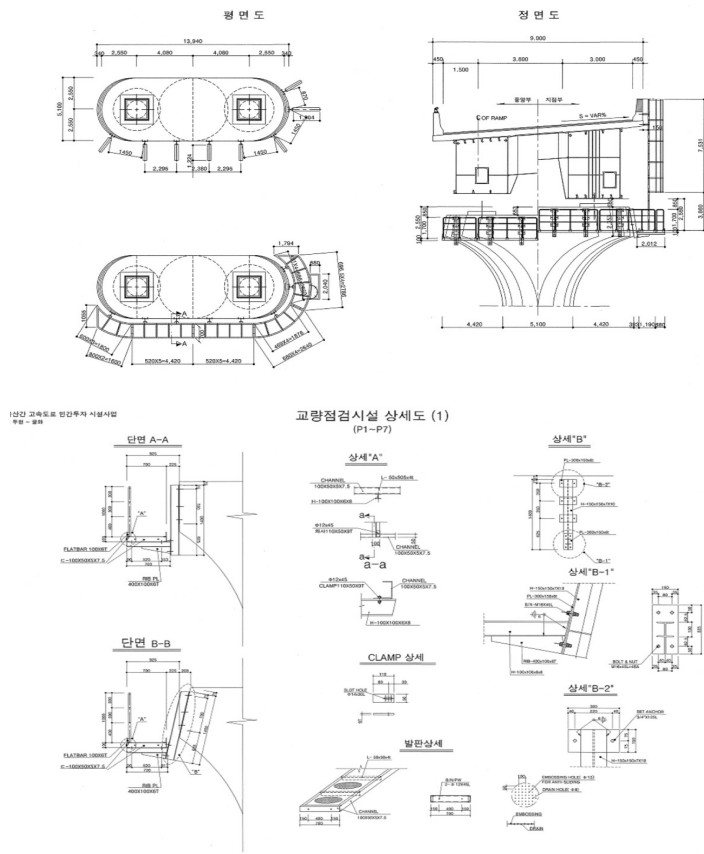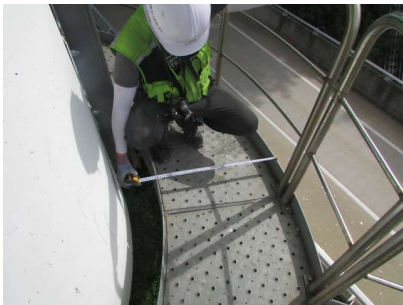		
		
점검시설 전경	점검시설 전경	
		
점검시설 볼트 체결상태 전경	점검시설 제원 측정 전경	점검시설 제원 측정 전경

2) 외관조사 결과

- 점검시설 외관조사결과 구조물과의 결속상태, 부재간의 체결상태 등은 견고하게 설치된 것으로 조사되었으나, 공용년수 증가에 따른 차량진동, 설치미흡 등에 의한 볼트풀림에 의한 고정볼량이 1개소 조사되었다.

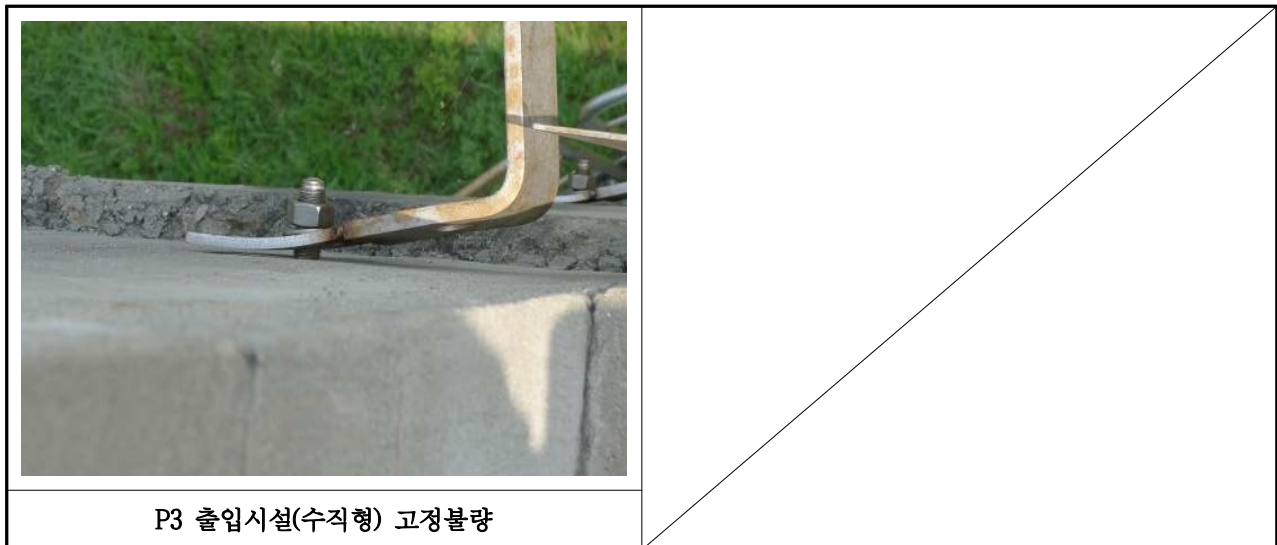

【사진 3.29】 점검시설 손상현황

3) 검토의견

- 금회진단결과 점검시설의 관리는 적절하게 이루어지고 있는 것으로 판단되며, 해당 손상에 대한 재체결 등의 보수가 필요하다.
- 또한 시설물 유지관리에 있어 작업자의 편의 및 안전사고 방지를 위해서는 해당시설물에 대한 주기적인 점검 및 일상적인 관리가 요구된다.

다. 도로포장

- 도로포장은 “교면포장”에 기술하였으며, 포장균열이 발생하였다. 전반적으로 주행성에 영향을 미칠만한 손상정도는 아니나, 지속적인 주의관찰이 필요한 상태이다.

라. 도로부 신축이음부

- 도로부 신축이음부는 “신축이음장치”에 결과를 기술하였으며, 전반적으로 양호한 상태이나, 후타재 균열, 유간 토사퇴적의 손상이 발생한 상태로, 지속적인 주의관찰과 유간청소가 필요한 상태이다.

마. 환기구 등의 덮개

- 환기구 등의 덮개는 시설물의 출입구, 환기와 같은 시설물 유지관리 목적으로 보행자 또는 차량구간에 설치된 덮개를 말하며, 본 교량은 거터내부 출입문, 신축이음부 차수덮개판이 이에 해당된다. 따라서, 시설물의 출입문은 “상부구조”에 기술하였으며, 차수덮개판은 “신축이음장치”에 결과를 기술하였다. 금회 외관조사 결과, 출입문과 차수덮개판에서 특이손상이 조사되지 않은 비교적 양호한 상태로 확인되었다.

3.2.9 교량의 공중이용시설 유해·위험요인(10대) 위험요소 점검결과

가. 개요

- 공중이용시설의 중대시민재해 유발 가능성이 높은 유해·위험요소를 선정하여 집중관리 함으로써 국민의 안전을 도모한다.

【표 3.50】 공중이용시설 10대 위험요소

구분	유해·위험요인	비고
낙하물	① 교각 코핑 콘크리트 탈락 ② 중분대 하면 콘크리트 낙하 ③ 배수관 낙하사고 ④ 고드름 낙하사고	
화재	⑤ 주유소 및 충전소 화재사고	
교량접속부 파손	⑥ 신축이음장치 솟음(Blow-up)	
포장불량	⑦ 교면포장 부분보수부 파손	
배수시설 기능저하	⑧ 교량 집수구 막힘(미끄럼·결빙)	
사면붕괴	⑨ 절토사면·옹벽 표면 손상	
콘크리트 열화	⑩ 터널 배수구 뚜껑파손	

나. 외관조사 결과

- 본 과업대상 울산JCT4교는 울산분기점 부근에 위치하여 부산울산고속도로 본선방향으로 진입하는 램프교이며, 교량의 하부 S1경간 동해고속도로(고속국도16호선) 본선, S2~S5구간은 지방하천 태화강을 횡단(고수부지 및 수변공원 위치)하는 것으로 확인되었다.
- 중대시민재해를 유발할 수 있는 위험요소로 낙하물, 교량접속부 파손, 포장불량, 배수시설 기능저하 등 항목이 해당된다.
- 공중이용시설 10대 위험요소 중 교량에 해당하는 항목에 대한 점검결과, 배수시설에서 배수관 막힘(S1)이 조사되었으나, 배수시설 기능저하에 따른 미끄럼·결빙이 발생할 정도는 아닌 경미한 정도로 확인되었다. 이에따라 중대시민재해 사고가 우려되는 이상징후는 발견되지 않아 중대한 결함은 없는 것으로 확인되었다.
- 점검일 현재는 중대결함이 없는 비교적 양호한 상태이지만 향후, 소형결함으로도 재해 발생 가능성이 있으므로 유해·위험요인이 있는 취약시설물에 대한 중점관리 및 예방차원의 보수·보강 등의 유지관리가 필요하다.

구분	유해·위험요인	점검결과	내용	보수방안	비고
1	교량 교각 코핑 콘크리트 탈락	☐ 유, ☒ 무	이상없음	-	
2	중분대 하면 콘크리트 탈락	☐ 유, ☒ 무	이상없음	-	
3	배수관 낙하사고	☐ 유, ☒ 무	이상없음	-	
4	신축이음장치 솟음(Blow-up)	☐ 유, ☒ 무	이상없음	-	
5	교면포장 부분 보수부 파손	☐ 유, ☒ 무	이상없음	-	
6	교량 집수구 막힘(미끄럼·결빙)	☐ 유, ☒ 무	이상없음	-	





배수관 고정상태 양호



신축이음 상태양호



교면포장 상태양호



교량 집수구 상태양호

3.3 콘크리트 내구성조사

3.3.1 개 요

가. 개 요

콘크리트 내구성조사는 구조물에 열화손상이 이미 현저하게 진행되었을 경우 열화의 정도 및 그 원인 관계를 조사하고 보수·보강 여부를 판정하며, 아직 열화손상이 없거나 경미한 구조물은 내구성조사에 의해서 향후 열화 경향을 예측하고 예방보전을 검토하기 위한 자료를 수집하는 것을 목적으로 한다.

본 과업의 내구성조사는 『시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(2022. 12, 국토교통부/국토안전관리원)』에 근거하여 시험방법, 시험빈도 및 평가방법 등을 실시하였다.

나. 조사 현황 및 위치

1) 조사 현황

본 과업에서 콘크리트 내구성조사를 위해 콘크리트 강도시험(반발경도시험, 초음파전달속도시험), 철근탐사시험, 탄산화깊이 측정시험, 염화물함유량시험(분말) 등을 실시하였으며, 각 부재별 콘크리트 비파괴시험 현황은 다음과 같다.

【표 3.51】 콘크리트 내구성조사 현황

항 목	기준수량		수 량(개소)				비 고
	상부구조(STB)	하부구조	기준		실시		
			상부	하부	상부	하부	
반발경도 시 험	• 철근콘크리트: 2개소/50m • 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수 (경간장 50m 이상)	9	9	9	10	
초음파 전달속도시험	• 철근콘크리트: 2개소/50m • 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수 (경간장 50m 이상)	9	9	9	9	
철근탐사 시 험	• 철근콘크리트: 2개소/50m • 강합성교: 1개소/50m	• 1개소/연장50m • 교대, 교각 개소수 (경간장 50m 이상)	9	9	9	9	
탄산화 깊이 측정	• 5경간 이내: 4~6개소 ¹⁾ • 5경간 이상: 6~9개소 ²⁾		6~9		4	5	
염화물 함유량시험	• 3개소 이상 ³⁾		3		1	2	
균열깊이 조 사	• 부재의 중요도를 고려하여 책임기술자의 판단에 따라 수량 결정		-		-		
주 ¹⁾ 철근콘크리트 상부구조에서 최소 2개소 이상 실시 주 ²⁾ 철근콘크리트 상부구조에서 최소 3개소 이상 실시 주 ³⁾ 철근콘크리트 상부구조에서 최소 1개소 이상 실시 ※ 선택과업인 철근부식도시험은 책임기술자의 판단에 따라 제외하였음							

2) 내구성조사 항목별 위치선정 사유

【표 3.52】콘크리트 내구성조사 위치선정 사유


항목	선정사유		비고
콘크리트 강도 (반발경도시험 및 초음파전달속도시험)	상부 구조	- 좌·우 캔틸레버 하면에 일정한 간격으로 임의로 선정하여 측정 - 기 점검과 비교 가능한 위치 선정 : 강도변화 확인 - 외관상 건전부위와 불량부위에 대한 비교평가 실시	
	하부 구조	- 부재에 접근성 고려 - 기 진단과 비교 가능한 위치 선정 : 강도변화 확인 - 외관상 건전부위와 불량부위에 대한 비교평가 실시	
탄산화깊이 측정 및 철근탐사시험	상부 구조	- 캔틸레버 하면에 임의로 선정하여 시험을 실시 - 기 점검과 비교 가능한 위치 선정 : 탄산화진행여부 확인 - 누수로 인한 철근부식의 가능성이 높은 부위 선정	
	하부 구조	- 부재에 접근성 고려 - 기 점검과 비교 가능한 위치 선정 : 탄산화진행여부 확인 - 하천구간 등 열화우려부재 선정	
염화물함유량 시험	상부 구조	공용 중 노후화를 유발하는 누수 등의 손상으로 철근부식의 가능성이 높은 곳에 대해 철근깊이까지 시료채취	
	하부 구조	열화우려구간(하천인근, 신축이음하부 등)에 대해 철근깊이까지 시료채취	

3) 조사 사진

		
표면처리	반발경도시험	초음파 전달속도시험
		
탄산화 깊이측정	철근탐사 시험	코어 시료 채취(P6 좌측면)

【사진 3.30】콘크리트 내구성조사 전경

4) 콘크리트 내구성조사 위치도

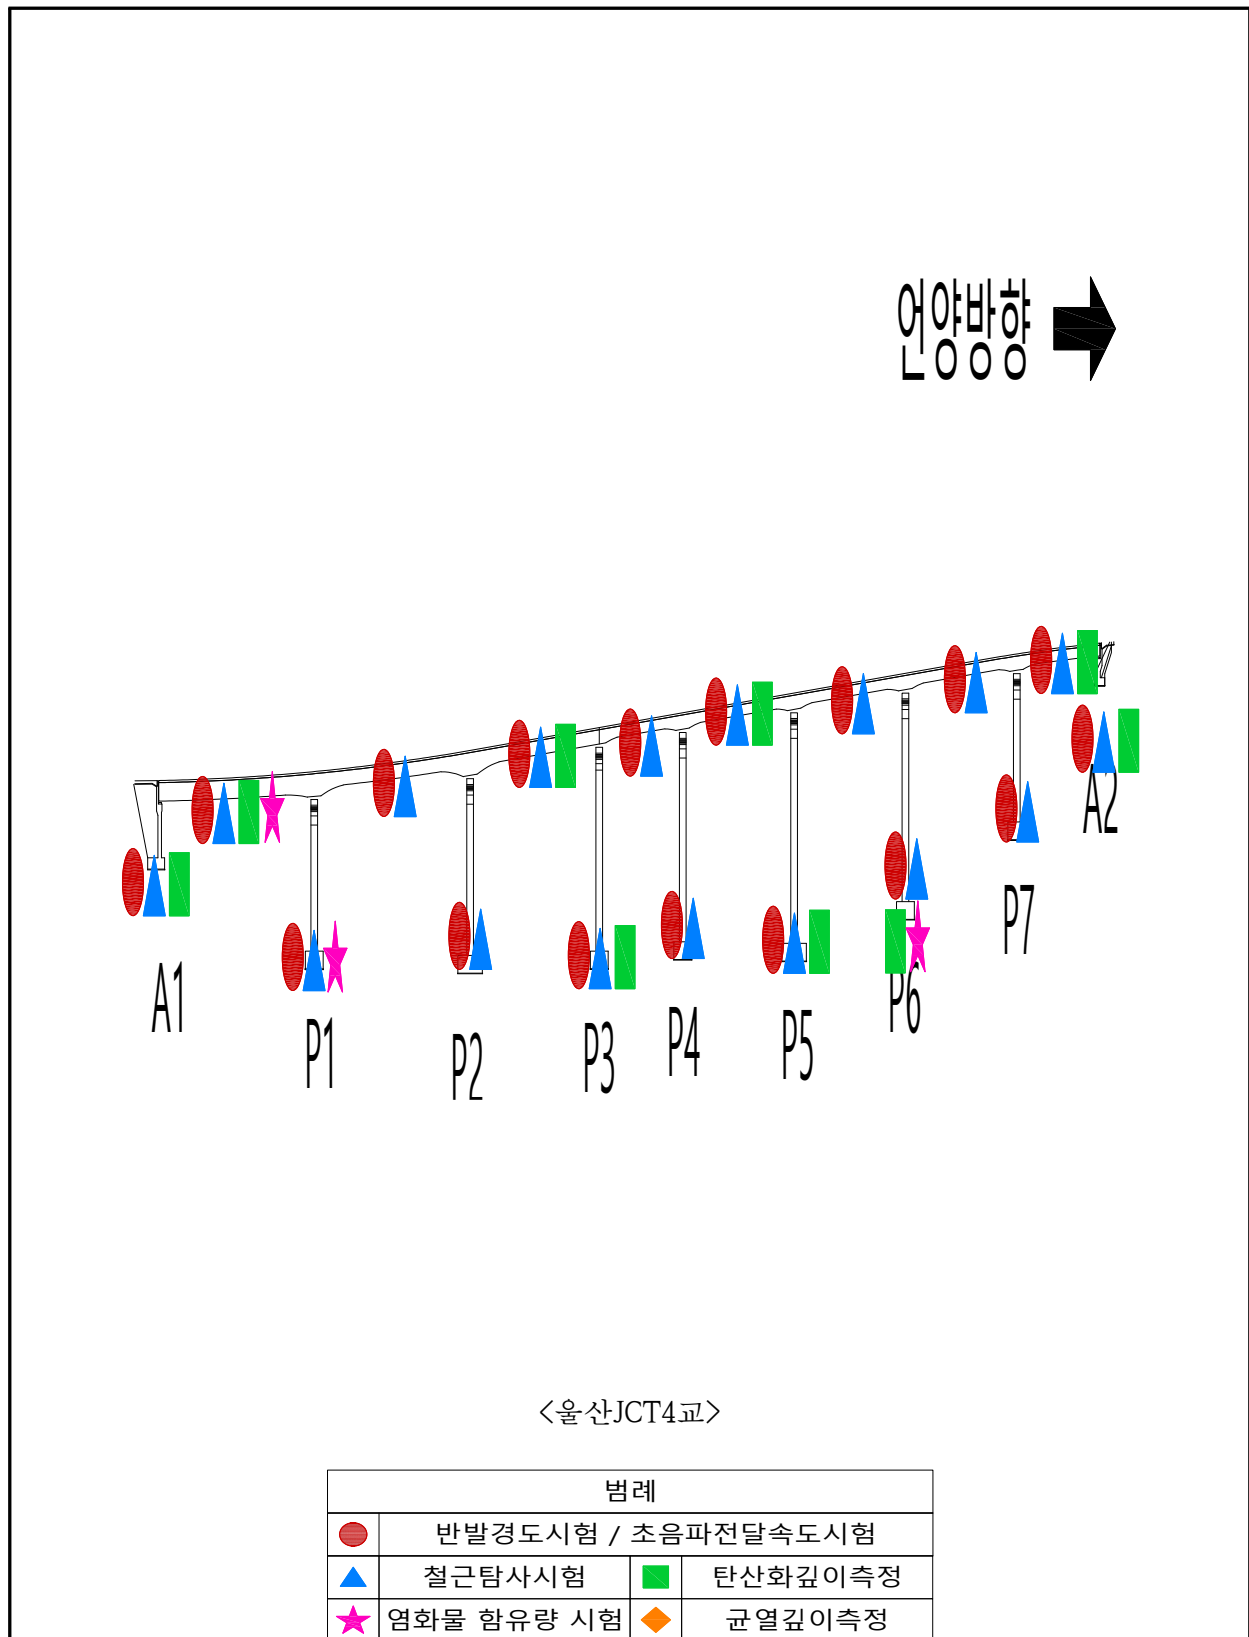

【그림 3.16】 콘크리트 내구성조사 위치도

3.3.2 시험내용 및 평가기준

가. 콘크리트 강도시험

1) 반발경도시험

① 개요

【표 3.53】 반발경도시험 시험내용 및 평가기준

개요	☑ 콘크리트 표면의 반발경도를 측정하여 비파괴 압축강도를 추정하는 검사방법 ☑ 슈미트해머를 이용해 경화된 콘크리트 표면 타격시의 반발도(R)와 콘크리트 압축강도(f_c')와의 사이에 특정 상관관계가 있다는 실험적 경험을 기초로 함																																																																												
시험 방법	☑ 시험선정 부위의 그라인딩 표면 정리 후 종횡 간격 30mm로 직교되는 부위에 20점 이상의 타격점 표기 ☑ 슈미트해머로 타격하여 얻은 반발경도(R)의 산술 평균값을 구하고, 평균값의 $\pm 20\%$를 벗어나는 값 제외 후 나머지 값들을 다시 산술평균하여 보정치를 적용한 수정 반발경도(R_o) 결정 ☑ 보, 기둥 모서리에서 최소 30~60mm 이격하여 타격 ☑ 측정부재의 최소두께는 반발도의 영향을 고려하여 100mm 이상 선정 ☑ 표면 건조상태 부위 선정, 측정 후 건조 보정 실시 ☑ 측정치는 원칙적으로 정수값 입력 ☑ 압축응력에 따른 반발도/타격 방향/재령에 따른 보정 후 추정압축강도 산정	측정기 기종 선정 ↓ 테스트엔빌 이용 교정 실시 ↓ 시험부위 선정 및 요철 제거 ↓ 타격점 표시(20점 이상) ↓ 반발경도 측정 ↓ 타격 방향/습윤/재령 보정 ↓ 강도추정식에 의한 압축강도 산출 ↓ 압축강도 추정 및 설계값 비교 <반발경도법에 의한 강도추정 흐름도>																																																																											
보정 방법	☑ 타격방향에 따른 보정(ΔR_1) <table><tr><th rowspan="2">반발경도 (R)</th><th colspan="4">수평과 이루는 각도</th><th rowspan="2">비고</th></tr><tr><th>+90°</th><th>+45°</th><th>-45°</th><th>-90°</th></tr><tr><td>10</td><td>-</td><td>-</td><td>+2.4</td><td>+3.2</td><td rowspan="6">상향수직 : +90° 하향수직 : -90°</td></tr><tr><td>20</td><td>-5.4</td><td>-3.5</td><td>+2.5</td><td>+3.4</td></tr><tr><td>30</td><td>-4.7</td><td>-3.1</td><td>+2.3</td><td>+3.1</td></tr><tr><td>40</td><td>-3.9</td><td>-2.6</td><td>+2.0</td><td>+2.7</td></tr><tr><td>50</td><td>-3.1</td><td>-2.1</td><td>+1.6</td><td>+2.2</td></tr><tr><td>60</td><td>-2.3</td><td>-1.6</td><td>+1.3</td><td>+1.7</td></tr></table> ☑ 콘크리트의 습윤상태에 따른 보정(ΔR_3) 기건상태 0~습윤상태 +5 ☑ 콘크리트 재령에 따른 보정(α) <table><tr><th>구분</th><th>7일</th><th>14일</th><th>21일</th><th>28일</th><th>100일</th><th>500일</th><th>750일</th><th>1000일</th><th>2000일</th><th>3000일</th></tr><tr><td>재령(α)</td><td>1.72</td><td>1.36</td><td>1.12</td><td>1.00</td><td>0.78</td><td>0.67</td><td>0.66</td><td>0.65</td><td>0.64</td><td>0.63</td></tr></table> ☑ 수정 반발경도 $R_o = R + \Delta R$, ($\Delta R = \Delta R_1 + \Delta R_2 + \Delta R_3$)	반발경도 (R)	수평과 이루는 각도				비고	+90°	+45°	-45°	-90°	10	-	-	+2.4	+3.2	상향수직 : +90° 하향수직 : -90°	20	-5.4	-3.5	+2.5	+3.4	30	-4.7	-3.1	+2.3	+3.1	40	-3.9	-2.6	+2.0	+2.7	50	-3.1	-2.1	+1.6	+2.2	60	-2.3	-1.6	+1.3	+1.7	구분	7일	14일	21일	28일	100일	500일	750일	1000일	2000일	3000일	재령(α)	1.72	1.36	1.12	1.00	0.78	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	☑ 압축부재의 고정하중 응력에 따른 보정(ΔR_2) 압축응력 1.0kgf/cm²인 경우 $\Delta R_2 = -0.015R$ 2.5kgf/cm²인 경우 $\Delta R_2 = -0.05R$ <table><caption>Graph Data: ΔR/R (%) vs 압축응력</caption><thead><tr><th>압축응력 (kgf/cm²)</th><th>ΔR/R (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>10</td></tr><tr><td>2.5</td><td>5</td></tr><tr><td>5</td><td>2</td></tr><tr><td>15</td><td>-1</td></tr><tr><td>25</td><td>-2</td></tr></tbody></table>	압축응력 (kgf/cm²)	ΔR/R (%)	0	10	2.5	5	5	2	15	-1	25	-2
반발경도 (R)	수평과 이루는 각도				비고																																																																								
	+90°	+45°	-45°	-90°																																																																									
10	-	-	+2.4	+3.2	상향수직 : +90° 하향수직 : -90°																																																																								
20	-5.4	-3.5	+2.5	+3.4																																																																									
30	-4.7	-3.1	+2.3	+3.1																																																																									
40	-3.9	-2.6	+2.0	+2.7																																																																									
50	-3.1	-2.1	+1.6	+2.2																																																																									
60	-2.3	-1.6	+1.3	+1.7																																																																									
구분	7일	14일	21일	28일	100일	500일	750일	1000일	2000일	3000일																																																																			
재령(α)	1.72	1.36	1.12	1.00	0.78	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63																																																																			
압축응력 (kgf/cm²)	ΔR/R (%)																																																																												
0	10																																																																												
2.5	5																																																																												
5	2																																																																												
15	-1																																																																												
25	-2																																																																												
압축강도 추정식	☑ 일반강도 식① : $F_c = -18.0 + 1.27 \times R_o$ (MPa) ⇨ 일본 재료학회 추정식 ☑ 일반강도 식② : $F_c = (7.3 \times R_o + 100) \times 0.098$ (MPa) ⇨ 일본건축학회 추정식																																																																												

※콘크리트 및 강재 비파괴시험 매뉴얼(한국시설안전기술공단, 2006.12) 참조

※콘크리트 내구성 평가절차 수립(건설교통부, 시설안전기술공단, 1999.12) 참조

※시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(안전점검·진단 편)(국토교통부, 국토안전관리원, 2022.12) 참조

【표 3.54】 반발경도시험 시험보고서




시험보고서 (반발경도시험)	
시험일자, 시간	2023.04.04. ~ 2023.04.13.(09:00 ~ 18:00)
구조물에서 시험영역의 위치	각 시험개소별 Data Sheet 및 비파괴시험 위치도에 표기
시험대상 구조물 또는 표본에 대한 설명	각 시험개소별 Data Sheet에 표기
콘크리트 설계 조건	상부구조(바닥판) : 27.0MPa 하부구조(교대, 교각) : 24.0MPa
시험위치의 표면상태 (마무리 정도, 균열 등)	건전부 : 표면 양호부위 비건전부 : 망상균열, 누수오염 등의 부위
시험시의 온도 및 콘크리트 재령	일평균온도: 12.5 ~ 13.3℃, 재령: 3000일 이상
콘크리트 내부의 함수상태 (습윤상태, 표면 건조상태, 기건상태 등)	기건상태
반발경도 측정기의 종류 및 제품번호	SANYO (NSR형) : 부록의 교정성적서 참조
반발경도 측정기의 타격방향	각 시험개소별 Data Sheet에 표기
시험 부위별 반발경도의 평균값	각 시험개소별 Data Sheet에 표기
 	
반발경도시험	

※ 철도안전관리체계 기술기준『12.3.2 유지관리 기준』 및 『시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(국토교통부 고시)』에 따라 시설물 콘크리트 반발경도 시험은 적절한 방법으로 시행하고 이에 대한 시험보고서를 작성하도록 관리주체에서 요청하여 면밀하게 조사를 시행하였다.

2) 초음파전달속도시험

① 개요

【표 3.55】 초음파전달속도시험 시험내용 및 평가기준

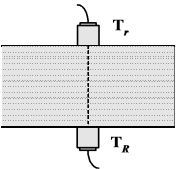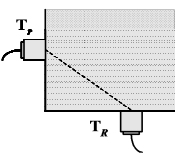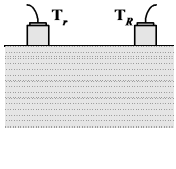개요	☑ 초음파전달속도시험은 초음파(주파수 50 ~ 100 kHz)의 투과속도가 콘크리트의 밀도 및 탄성계수에 따라서 변화한다는 것을 이용하여 콘크리트의 강도, 균열상태, 내부결함 등을 조사하는 방법 ☑ 발수진자의 배치, 콘크리트의 배합비 및 함수율, 내부 철근의 유무 등에 따라 영향을 많이 받기 때문에 강도 추정의 정확도는 비교적 높지 않음. ☑ 초음파전달속도를 이용한 내부 콘크리트 재료의 품질 평가에 활용																																		
시험방법	☑ 반발경도법과 동일부재 동일위치에서 측정 후 반발경도법에 의한 결과와 비교, 평가 ☑ 탐촉자 배열방법에 의한 분류 → 직접법, 반직접법, 간접법 ☑ 직접법에서 구한 초음파전달속도(종파)를 강도 추정에 이용 ☑ 현장에서 직접법을 적용할 수 없는 부재는 간접법(표면법)을 통해 속도 측정 후 환산 ☑ 간접법을 직접법으로 환산 $V_d \approx 1.05 V_i$ 여기서, V_d : 직접법에 의한 초음파속도 V_i : 간접법에 의한 초음파속도  직접법  반직접법(사각법)  간접법 측정 장소 선정 ↓ 시험부위 확인 및 요철 제거 ↓ 등간격(6점@10cm)의 측정점 표시 ↓ 측정기 전달속도 교정 ↓ 진동자와 측정면 사이 공극이 생기지 않도록 그리스로 밀착 ↓ 전달속도 측정 및 산출 ↓ 압축강도의 추정 또는 품질평가 〈초음파법에 의한 강도추정 흐름도〉																																		
초음파속도	☑ 전달속도 (Velocity, mm/μsec) = $\frac{\text{전달길이 (Path} \leq \text{ngth, } L : \text{mm)}}{\text{전달시간 (Transit Time, } T : \mu\text{sec)}}$																																		
강도추정식	☑ 식① : $F_c' = (102V_d - 117) \times 0.1 \text{ (MPa)}$ ⇨ 일본재료학회 ☑ 식② : $F_c' = (215V_p - 620) \times 0.1 \text{ (MPa)}$ ⇨ 일본건축학회 ☑ 식③ : $F_c' = (33.9V_p - 1107) \times 0.1 \text{ (MPa)}$ ⇨ 한전기술연구원																																		
품질평가	〈초음파속도에 의한 콘크리트 품질등급표(표면법)〉 <table><tr><th>초음파 속도(m/s)</th><th>등급</th><th>품질상태</th><th>평가</th><th>비고</th></tr><tr><td>4,501 이상</td><td>a</td><td>• 대단히 좋다.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3,501 ~ 4,500</td><td>b</td><td>• 좋다.</td><td>• 정기적인 관찰</td><td></td></tr><tr><td>3,001 ~ 3,500</td><td>c</td><td>• 검사를 요한다.</td><td>• 지속적인 관찰</td><td></td></tr><tr><td>2,000 ~ 3,000</td><td>d</td><td>• 나쁘다.</td><td>• 보강 또는 보수</td><td>• 부분적 내부결함</td></tr><tr><td>2,000 미만</td><td>e</td><td>• 대단히 나쁘다</td><td>• 교체 또는 보강</td><td>• 부식, 내부결함 다수</td></tr></table>					초음파 속도(m/s)	등급	품질상태	평가	비고	4,501 이상	a	• 대단히 좋다.			3,501 ~ 4,500	b	• 좋다.	• 정기적인 관찰		3,001 ~ 3,500	c	• 검사를 요한다.	• 지속적인 관찰		2,000 ~ 3,000	d	• 나쁘다.	• 보강 또는 보수	• 부분적 내부결함	2,000 미만	e	• 대단히 나쁘다	• 교체 또는 보강	• 부식, 내부결함 다수
초음파 속도(m/s)	등급	품질상태	평가	비고																															
4,501 이상	a	• 대단히 좋다.																																	
3,501 ~ 4,500	b	• 좋다.	• 정기적인 관찰																																
3,001 ~ 3,500	c	• 검사를 요한다.	• 지속적인 관찰																																
2,000 ~ 3,000	d	• 나쁘다.	• 보강 또는 보수	• 부분적 내부결함																															
2,000 미만	e	• 대단히 나쁘다	• 교체 또는 보강	• 부식, 내부결함 다수																															

※콘크리트 및 강재 비파괴시험 매뉴얼(한국시설안전기술공단, 2006.12) 참조

※콘크리트 내구성 평가절차 수립(건설교통부, 시설안전기술공단, 1999.12) 참조

※시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(안전점검·진단 편)(국토교통부, 국토안전관리원, 2022.12) 참조

【표 3.56】 초음파전달속도시험 시험보고서

시험보고서 (초음파전달속도시험)	
시험일자, 시간	2023.04.04. ~ 2023.04.13.(09:00~18:00)
구조물에서 시험영역의 위치	각 시험개소별 Data Sheet 및 비파괴시험 위치도에 표기
시험대상 구조물 또는 표본에 대한 설명	각 시험개소별 Data Sheet에 표기
콘크리트 설계 조건	상부구조(바닥판) : 27.0MPa 하부구조(교대,교각) : 24.0MPa
초음파전달 경로와 탐촉자 위치에 대한 스케치	부록에 탐촉자 위치별 초음파전달속도 기록
시험시의 온도 및 콘크리트 재령	일평균온도: 12.5 ~ 13.3℃, 재령: 3000일 이상
콘크리트 내부의 함수상태 (습윤상태, 표면 건조상태, 기건상태 등)	기건상태
장치의 종류, 신뢰도, 주파수 및 주요특징	Ultracom-170, 장비 검교정 성적서 참조
투과거리, 시험방법 및 결과의 정확도	투과 거리 10cm×5=50cm, 간접법
초음파전달속도의 시험값	각 시험개소별 Data Sheet에 표기
철근간섭으로 보정된 초음파전달속도값	-
 	
초음파전달속도시험	

3) 코어 압축강도시험


① 개요

【표 3.57】 코어 압축강도시험 시험내용 및 평가기준

개요	☑ 코어 강도시험은 현장에서 코어를 채취하여 압축강도를 추정하는 국부파괴시험으로 비파괴시험과는 구별되지만 구조물의 실제 강도를 추정하는데 가장 신뢰도가 높다. 다만, 현장조사에서 필요한 수량만큼 코어를 채취하는 것이 구조물에 인위적인 손상을 가하는 것이 되므로 비파괴시험에서 도출회귀식과 상관계수 적용에 필요한 수량만을 채취하여 시험하게 된다. ☑ 코어의 수분함유에 있어서 포화 건조상태는 공기 중 건조상태에 비해 10~15% 정도의 낮은 값을 나타낸다. 그러므로 실제 현장의 콘크리트 강도를 결정하는데 있어서 채취한 코어와 현장 콘크리트의 수분 상태를 고려하여 시험하는 것이 중요하다. 그리고 채취한 코어에 대해서 각종 물성과 강도시험을 실시하며, 일반적으로 비파괴 시험에 의한 자료와 비교·분석한다.
시험 방법	☑ 공시체를 공시체 지름의 1%이내의 오차에서 그 중심 축이 가압판의 중심과 일치하도록 놓는다. ☑ 시험기의 가압판과 공시체의 윗면을 밀착시킨다. ☑ 공시체에 충격을 주지 않도록 똑같은 속도로 하중을 가한다. ☑ 하중을 가하는 속도는 압축 응력도의 증가율이 매초 0.6MPa가 되도록 한다. ☑ 공시체에 급변한 변형을 시작한 후에는 하중을 가하는 속도의 조정을 중지하고 하중을 계속 가한다. ☑ 공시체가 파괴될때까지 시험기가 나타내는 최대 하중을 유효숫자 3자리까지 읽는다. 〈콘크리트 압축강도시험 예시〉
비파괴강도 보정계수	☑ 각종 비파괴강도를 이용하여 구조물의 전반적인 강도를 추정하는 경우, 비파괴 시험위치에서 채취한 코어강도를 이용하여 비파괴강도를 수정하는 것이 원칙이다. 따라서 부재 종류별로 코어 압축강도와 코어에서 또는 코어 채취위치에서 얻은 비파괴강도의 상관관계를 구하기 위하여 RILEM Recommendation Part 2기준에 제시된 식을 사용하여 보정계수 C_t 를 구한다. $C_t = \sum_{i=1}^k \left\{ \left(\frac{R_{pr}}{R_{st}} \right) / k \right\}$ 여기서, C_t : 보정계수, R_{pr} : 코어압축강도(MPa) R_{st} : 비파괴강도 (MPa), k : 시료수

※ 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(안전점검·진단 편)(국토교통부, 국토안전관리원, 2022.12) 참조

【표 3.58】 코어 압축강도시험 시험보고서

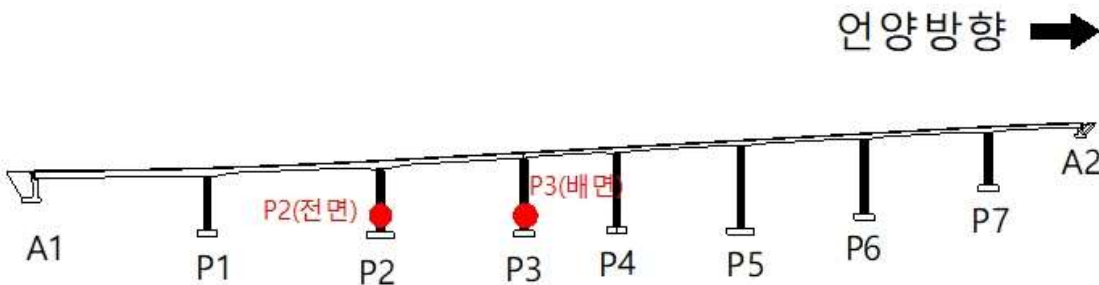시험보고서 (코어 압축강도 시험)		
구조물 명칭	울산JCT4교	
구조물의 경과 년수	10년 이상	
시험일	2023.04.18.	
코어를 채취한 위치	보고서 참조	
시험 위치의 설계기준 강도	24MPa	
사용 골재의 종류(보통골재, 경량골재)	보통골재	
채취한 코어 시료의 직경(D), 높이(H)	P2(전면) : D : 68.3mm0, H : 104.8mm P3(배면) : D : 68.3mm, H : 91.7mm	
연양방향 → 		
		
코어 시료 채취(P6, 좌측면)	코어공 내부 상태 확인(P6, 좌측면)	코어 상태 확인(P6, 좌측면)

나. 철근탐사시험

1) 개요

【표 3.59】 철근탐사시험 시험내용 및 평가기준

개 요	☑ 시공 상태 확인을 위하여 설계도서에 기록된 배근간격과의 동일 시공여부를 비교하여 구조체 배근상태의 적정성을 판단하며, 콘크리트 피복두께를 조사하여 탄산화로 인한 구조물의 내구성 평가와 장기적인 내구성 확보를 위한 대책마련을 위해 실시																																																						
탐 사 조 건	☑ 적용 가능한 조건 • 탐사심도 200mm 이내 • 탐사대상 철근지름이 6mm 이상 • 콘크리트의 질이 균일한 곳 • 철근이 안테나 진행 방향에 직교한 곳 ☑ 적용 곤란한 조건 • 표면에 금속 등 전파를 반사하는 것이 있고, 그 밑에 철근이 위치한 경우 • 100mm 이하의 피치에서 배근된 경우 • 철근이 안테나 진행 방향과 평행한 경우																																																						
측 정 방 법	☑ 철근탐사장비 STRUCTURE MINI, RC-Radar의 측정원리는 전자파를 콘크리트의 표면에서 내부로 방사하여 콘크리트와 전기적 성질이 다른 철근이나 공동 등의 대상물로부터 반사되는 전파를 다시 안테나에서 수신하여 철근의 배근상태나 공동 등의 위치 및 깊이를 화상으로 기록하는 장비로 레이더 방식(화면 모니터 방식)이며, 측정가능심도는 5~200mm 수준임.																																																						
평 가 기 준	☑ 콘크리트의 피복두께는 콘크리트 표면에서 철근 최외측면까지의 거리 ☑ 콘크리트의 피복두께 및 배근상태를 준공도면과 비교하여 적정성 여부 판단 ☑ 실측된 철근배근 간격과 콘크리트 피복두께는 평균적인 개념으로 판단 ☑ 구조안전성평가의 기초자료로 활용 <콘크리트의 피복두께 기준> <table><tr><th>구 분</th><th>조 건</th><th>부재종류</th><th>철근직경/구분</th><th>피복두께(mm)</th><th>비 고</th></tr><tr><td rowspan="10">현장 타설 콘크리트</td><td rowspan="5">옥외 공기나 흙에 직접 접하지 않는 부위</td><td rowspan="2">슬래브 벽체, 장선</td><td>D35 초과</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>D35 이하</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">보 기둥</td><td>fck ≥ 40MPa</td><td>30</td><td>규정값에서 10mm 저감 가능</td></tr><tr><td>fck < 40MPa</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">셀, 절판 부재</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">수중에서 타설 되는 콘크리트</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">흙에 영구히 묻혀 있는 콘크리트</td><td>80</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">흙에 접하거나 옥외공기에 직접 노출되는 콘크리트</td><td>D29 이상 철근</td><td>60</td><td></td></tr><tr><td>D25 이하 철근</td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>D16 이하의 철근</td><td>40</td><td></td></tr></table> ※콘크리트 구조설계기준(한국콘크리트학회, 2012) 참조 <table><tr><th>유효깊이(d)</th><th>유효깊이의 허용오차</th><th>피복두께의 허용오차</th></tr><tr><td>d ≤ 200mm</td><td>±10mm</td><td>-10mm</td></tr><tr><td>d > 200mm</td><td>±13mm</td><td>-13mm</td></tr></table> ※피복두께의 허용오차는 도면 또는 설계기준에서 요구하는 최소 피복두께의 -1/3로 하여야 함		구 분	조 건	부재종류	철근직경/구분	피복두께(mm)	비 고	현장 타설 콘크리트	옥외 공기나 흙에 직접 접하지 않는 부위	슬래브 벽체, 장선	D35 초과	40		D35 이하	20		보 기둥	fck ≥ 40MPa	30	규정값에서 10mm 저감 가능	fck < 40MPa	40		셀, 절판 부재		20		수중에서 타설 되는 콘크리트		100		흙에 영구히 묻혀 있는 콘크리트		80		흙에 접하거나 옥외공기에 직접 노출되는 콘크리트	D29 이상 철근	60		D25 이하 철근	50		D16 이하의 철근	40		유효깊이(d)	유효깊이의 허용오차	피복두께의 허용오차	d ≤ 200mm	±10mm	-10mm	d > 200mm	±13mm	-13mm
	구 분	조 건	부재종류	철근직경/구분	피복두께(mm)	비 고																																																	
	현장 타설 콘크리트	옥외 공기나 흙에 직접 접하지 않는 부위	슬래브 벽체, 장선	D35 초과	40																																																		
				D35 이하	20																																																		
			보 기둥	fck ≥ 40MPa	30	규정값에서 10mm 저감 가능																																																	
				fck < 40MPa	40																																																		
			셀, 절판 부재		20																																																		
		수중에서 타설 되는 콘크리트		100																																																			
		흙에 영구히 묻혀 있는 콘크리트		80																																																			
		흙에 접하거나 옥외공기에 직접 노출되는 콘크리트	D29 이상 철근	60																																																			
			D25 이하 철근	50																																																			
			D16 이하의 철근	40																																																			
	유효깊이(d)	유효깊이의 허용오차	피복두께의 허용오차																																																				
	d ≤ 200mm	±10mm	-10mm																																																				
	d > 200mm	±13mm	-13mm																																																				

※콘크리트 및 강재 비파괴시험 매뉴얼(한국시설안전기술공단, 2006.12) 참조

※진단장비 활용·관리 매뉴얼(한국시설안전기술공단, 2006.12) 참조

※시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(안전점검·진단 편)(국토교통부, 국토안전관리원, 2022.12) 참조



【표 3.60】철근탐사시험 시험보고서

시험보고서 (철근탐사시험)	
시험일자, 시간	2023.04.04. ~ 2023.04.13.(09:00~18:00)
구조물에서 시험영역의 위치	각 시험개소별 Data Sheet 및 비파괴시험 위치도에 표기
시험대상 구조물 또는 표본에 대한 설명	각 시험개소별 Data Sheet에 표기
시험한계 (잡음의 원인, 장애물 등등)	양호
시험값과 필터, 안테나 주파수 등의 매개변수 표시	-
시험 대상면에서의 안테나 횡단 위치, 작동방향 및 방위	각 시험개소별 Data Sheet에 표기
피복두께와 철근의 지름에 대한 실측값과 보정한 값	각 시험개소별 Data Sheet 및 보고서 삽입
정밀도	양호
시험한 철근의 배근상태에 대한 그림	각 시험개소별 Data Sheet에 표기
참고문헌	진단장비 활용, 관리매뉴얼 개발(2005)
 	
철근탐사 전경	

다. 탄산화 깊이 측정

1) 개요

【표 3.61】 탄산화 깊이 측정 시험내용 및 평가기준

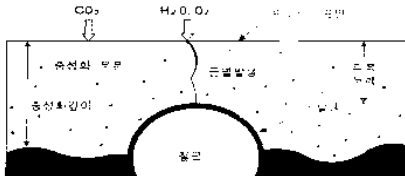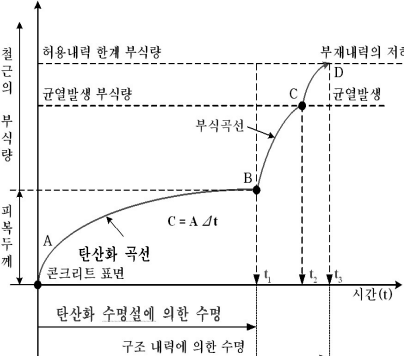개요	☑ 경화콘크리트는 표면에서 서서히 탄산화하여 pH값이 12~13에서 8~10이하로 감소되는 과정을 콘크리트의 탄산화라고 정의 $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2$$\text{Ca(OH)}_2 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ ☑ 콘크리트는 탄산화에 의한 직접적 성능 저하보다는 탄산화가 콘크리트 피복을 넘어 철근표면에 도달하게 되면 철근표면의 부동태 피막이 파괴되면서 부식 시작 공기+물 중성화면 콘크리트 철근 철근 ↓ 공기+물 균열 공기+물 공기+물 공기+물 공기+물 STEP1 정상 재료 및 강도상의 변화는 거의 없음 (약간의 건조수축에 의한 균열) STEP2 녹의 발생에 의한 팽창압이 콘크리트 내부에 발생하여 미세한 균열이 발생함 STEP3 철근의 윗면이 팽창 균열이 표면까지 연장되어 공기와 수분의 침입이 본격화되어 동해 등의 다른 열화도 유발시키며 녹물이 보임 STEP4 철근 윗면의 피복이 부수어져 떨어지고, 철근의 노출이 시작됨 철근의 단면적이 감소함 STEP5 철근의 윗면이 거의 없어지고, 철근은 공기 중에 직접 노출됨 내구성능은 거의 없음																								
측정 위치 및 방법	①철근배근 위치에서 코어 공시체 표면 또는 햄머드릴 이용 직경 1~2cm 정도 천공한 후 페놀프탈레인 용액을 분무하여 색변화를 통해 탄산화 진행깊이 측정 ②페놀프탈레인 1% 용액 : 페놀프탈레인 1g+에탄올 90cc(순도 95%) + 증류수 = 100ml																								
시험순서	①철근배근 위치에서 철근 깊이까지 코어 채취 또는 천공 후 깨끗이 청소 ②페놀프탈레인 1% 용액을 콘크리트 면 분무 후 색변화 관찰 ③탄산화되지 않은 부분은 자주색(알칼리성), 탄산화된 부분은 무색(중성 또는 산성) ④콘크리트 표면으로부터 색이 변화되지 않은 깊이(mm) 측정, 3회 평균값 산정																								
평가기준	〈토목분야 콘크리트 탄산화 상태평가 기준〉 <table><tr><th>구분</th><th>a</th><th>b</th><th>c</th><th>d</th><th>e</th></tr><tr><td>탄산화잔여깊이</td><td>30mm ≤ 깊이</td><td>10mm ≤ 깊이 < 30mm</td><td>0mm ≤ 깊이 < 10mm</td><td>깊이 < 0mm</td><td>-</td></tr></table> ※일본구조물진단기술협회(비파괴시험을 이용한 토목 콘크리트구조물의 건전도 진단 매뉴얼) 〈건축분야 콘크리트 탄산화 상태평가 기준〉 <table><tr><th>구분</th><th>a</th><th>b</th><th>c</th><th>d</th><th>e</th></tr><tr><td>콘크리트 탄산화</td><td>Ct ≤ 0.25D</td><td>0.25D < Ct ≤ 0.5D</td><td>0.5D < Ct ≤ 0.75D</td><td>0.75D < Ct ≤ D</td><td>Ct > D</td></tr></table> ※Ct : 콘크리트 탄산화깊이(mm), D : 측정된 콘크리트의 피복두께(mm) ※상태평가 결과가 “e” 이고, 철근노출의 상태평가 결과가 “d” 이하이면 “중대한 결함”으로 판단	구분	a	b	c	d	e	탄산화잔여깊이	30mm ≤ 깊이	10mm ≤ 깊이 < 30mm	0mm ≤ 깊이 < 10mm	깊이 < 0mm	-	구분	a	b	c	d	e	콘크리트 탄산화	Ct ≤ 0.25D	0.25D < Ct ≤ 0.5D	0.5D < Ct ≤ 0.75D	0.75D < Ct ≤ D	Ct > D
구분	a	b	c	d	e																				
탄산화잔여깊이	30mm ≤ 깊이	10mm ≤ 깊이 < 30mm	0mm ≤ 깊이 < 10mm	깊이 < 0mm	-																				
구분	a	b	c	d	e																				
콘크리트 탄산화	Ct ≤ 0.25D	0.25D < Ct ≤ 0.5D	0.5D < Ct ≤ 0.75D	0.75D < Ct ≤ D	Ct > D																				
내구 수명 평가	☑ t1 : 탄산화가 철근표면에 도달하는 시점 t2 : 철근 부식, 콘크리트 균열 발생 시점 t3 : 부재내력이 한계에 달하는 시점 ☑ 탄산화속도 식 : $C = A\sqrt{t}$ C : 탄산화깊이(mm) A : 탄산화속도계수(mm/√년) t : 재령(년) ☑ 탄산화가 철근에 도달하는 시간(td) : $td = (D^2c/A^2) - t_0$ Dc : 철근까지의 콘크리트 피복두께(mm) t0 : 현재의 구조물 경과시간(년)  D점의 상황 부재내력의저하 C점의 상황 균열의 발생 B점의 상황 철근부식의 발생 A점의 상황 탄산화깊이																								

※콘크리트 및 강재 비파괴시험 매뉴얼(한국시설안전기술공단, 2006.12) 참조

※시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(안전점검·진단 편)(국토교통부, 국토안전관리원, 2022.12) 참조

【표 3.62】탄산화 깊이 측정 시험보고서

시험보고서 (탄산화깊이)	
구조물 명칭	울산JCT4교
구조물의 경과 년수	10년 이상
시험일	2023.04.04.~2023.04.13.(09:00~18:00)
코어채취 및 떼어냄을 행한 위치 (옥내, 옥외, 부위, 방위, 높이 등)	보고서 참조
사용골재의 종류(보통골재, 경량골재)	보통골재
측정면의 종류 (코어의 측면, 코어의 활렬면, 구조물의 떼어낸 면)	드릴링에 의한 천공, 코어의 측면
시약	페놀프탈레안 1% 용액
측정기구(버니어캘리퍼스, 눈금자 등)	버니어캘리퍼스, 줄자
시약분무로부터 탄산화 깊이까지의 시간	즉시
탄산화깊이의 측정 장소의 각 측정값, 평균값, 최대값	보고서 참조
연한 적자색으로 변색된 부분의 유무 (있는 경우 그 상황을 사진 등으로 기록한다)	-
 	
탄산화 깊이 측정 전경	

라. 염화물 함유량시험

1) 개요

【표 3.63】 염화물 함유량시험 시험내용 및 평가기준

개요

- ☑ 콘크리트가 탄산화되거나 염화물이 침투하게 되면 철근주위의 산소차단 역할을 하는 부동태막이 파손되고, 강재표면이 활성화되면 철근의 부식이 시작되어 철근의 부식방지를 위해서 염화물 이온량을 원칙적으로 제한할 필요가 있음
- ☑ 굳지 않은 콘크리트의 총 염화물 이온량은 국내의 경우 0.30kg/m³이하로 제한하고 있으며, 책임기술인의 승인을 받는 경우 0.60kg/m³ 까지 허용

시험 방법

- ☑ 대상구조물의 콘크리트 재료 중에 함유된 염화물함유량 정도를 추정하기 위하여 현장에서 채취한 분말시료 또는 코어 공시체를 이용하여 실내시험 실시
- ☑ 경화콘크리트 내 염화물함유량 측정은 일본 “건설성 토목연구소”에서 규정한 [콘크리트 중에 포함되어 있는 염화물의 정량 방법에 관한 사안]에 따라 가용성 염분량 분석 실시
- ☑ 이미 굳은 콘크리트의 총 염화물 이온량에 대한 검토가 염소이온 농도에 의해 이루어질 경우, 재령 29일 이후의 콘크리트에서 최대 수용성 염화물 이온농도 시험은 KS F 2713(콘크리트 및 콘크리트의 재료의 염화물 분석 시험 방법) 또는 KS F 2715(모르타르 및 콘크리트의 수용성 염화물 시험방법)에 따라 시행하고 콘크리트 구조설계기준(2007년)에 준하여 철근부식 방지를 위한 최대 수용성 염소이온 비율 값으로 검토할 수 있음.

<염화물함유량시험방법>

평가기준

토목분야 염화물 상태평가 기준					
토목구조물	a	b	c	d	e
전염화물이온량(kg/m³)	염화물≤0.3	0.3<염화물≤1.2	1.2<염화물≤2.5	2.5≤염화물	-
※일본구조물진단기술협회(비파괴시험을 이용한 토목 콘크리트구조물의 건전도 진단 매뉴얼)					
건축분야 염화물 상태평가 기준[해당없음]					
건축구조물	a	b	c	d	e
전염화물이온량(kg/m³)	염화물≤0.15	0.15<염화물≤0.3	0.3<염화물≤0.6	0.6<염화물≤1.2	1.2<염화물
※상태평가 결과가 “e” 이고, 철근노출의 상태평가 결과가 “d” 이하면 세부지침의 “중대한 결함” 으로 판단					
철근부식 방지를 위한 최대 수용성 염소이온 비율					
부재의 종류	콘크리트 속의 최대 수용성 염소이온(Cl⁻), 시멘트의 중량에 대한 비(%)				
프리스트레스트 콘크리트	0.06				
염화물에 노출된 철근 콘크리트	0.15				
건조상태이거나 또는 습기로부터 차단된 철근 콘크리트	1.00				
기타 철근 콘크리트	0.30				

※콘크리트 내구성 평가절차 수립(건설교통부, 시설안전기술공단, 1999.12) 참조

※시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(안전점검·진단 편)(국토교통부, 국토안전관리원, 2022.12) 참조

※염화물함유량시험은 공인시험기관에 의뢰하여 평가


【표 3.64】 염화물 함유량시험 시험보고서

시험보고서 (염화물 함유량 시험)	
구조물 명칭	울산JCT4교
구조물의 경과 년수	10년 이상
시험일	2023.04.04.~2023.04.13.(09:00~18:00)
염화물 시료채취 위치	보고서 및 부록 Data Sheet 참조
사용골재의 종류(보통골재, 경량골재)	보통골재
시료채취 방법	드릴링 및 코어를 통한 분말시료 채취
	
드릴링에 의한 분말시료 채취	

마. 균열깊이 조사

1) 개요

【표 3.65】 균열깊이 조사 시험내용 및 평가기준

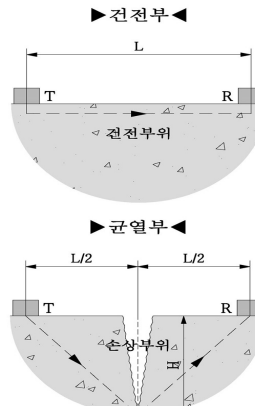개요	☑ 초음파속도를 이용한 Tc-To법 적용 ☑ Tc-To법은 콘크리트 균열부와 건전부의 초음파속도를 측정 후 데이터 비교에 의해 균열깊이 산출
시험 방법	☑ 균열부분을 중심으로 송신탐촉자(TX)와 수신탐촉자(TR)를 등간격으로 배치하고, 송신탐촉자로부터 발신된 종파초음파가 그림 중의 점선과 같이 콘크리트 내를 전파하고, 균열선단부를 경유해서 수신탐촉자에 도달하기까지의 시간 Tc를 측정 ☑ 균열이 없는 부분을 대상으로 동일 방법으로 송신탐촉자와 수신탐촉자의 거리 L과 초음파가 전파하는 시간 To를 구해서 균열깊이(H)를 평가 ☑ 콘크리트에 균열 있는 경우 초음파의 전달경로가 균열을 따라 진행하기 때문에 초음파의 전달시간이 건전부의 전달시간보다 상대적으로 길어지는 특성을 이용하여 균열 깊이를 계산  $\text{균열깊이}(H) = \frac{L}{2} \sqrt{\left(\frac{T_c}{T_o}\right)^2 - 1}$ 여기서, To : 균열이 없는 건전부의 초음파 전달속도 Tc : 균열면 주위의 초음파 전달속도

※콘크리트 및 강재 비파괴시험 매뉴얼(한국시설안전기술공단, 2006.12) 참조

※진단장비 활용·관리 매뉴얼(한국시설안전기술공단, 2006.12) 참조

※시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(안전점검·진단 편)(국토교통부, 국토안전관리원, 2022.12) 참조

3.3.3 시험결과 및 분석

가. 콘크리트 강도시험

- 본 시설물의 콘크리트 비파괴 강도시험은 총 18개소를 실시하였으며, 반발경도 측정은 테스트 앤빌에 의한 교정을 실시하고 콘크리트 표면의 요철, 부착물, 분말 등을 그라인딩으로 제거한 후 실시하였다. 반발경도 값은 각 측정부재에 따라 타격방향, 표면의 건조상태, 재령 등에 의한 보정을 한 후 콘크리트 강도를 추정하였으며, 반발경도에 의한 압축강도 추정은 일본건축학회식과 일본재료학회식을 적용하였다.
- 초음파 전달속도시험은 반발경도시험을 수행한 동일부위를 선정하여 그라인딩을 실시하고 그리스 도포 후, 발신자와 수신자의 측정거리를 10cm간격으로 증가시키면서 간접법에 의한 초음파전달속도를 측정하였으며, 이를 직접법 속도로 환산하였다.
- 각 측정부재에 따라 타격방향, 재령, 습윤상태 등에 의한 보정 후 콘크리트 강도를 추정하였으며, 반발경도에 의한 비파괴 압축강도 추정시 보통 콘크리트(35.0MPa 미만)에 해당하는 일본의 재료학회식(식①: $F_c = -18.0 + 1.27 \times R_o (\text{MPa})$), 건축학회식(식②: $F_c = (7.3 \times R_o + 100) \times 0.098 (\text{MPa})$)을 사용하였으며, 초음파 전달속도에 의한 압축강도 추정시 일본건축학회(식①: $F_c = (215V_p - 620) \times 0.1 (\text{MPa})$), 일본재료학회(식①: $F_c = (102V_p - 117) \times 0.1 (\text{MPa})$), 한전기술연구원(식③: $F_c = (339.1V_p - 1107) \times 0.1 (\text{MPa})$)을 사용하였다.
- 본 구조물의 설계기준강도는 시설물통합정보시스템(FMS)상의 준공도면 및 구조계산서를 참조하여 상부구조:27.0MPa, 하부구조:24.0MPa로 설정하여 비교·분석을 실시하였다. 또한, 비건전부는 누수 등으로 자주 습윤상태가 되거나, 우수에 노출된 부재 및 기타 표면부의 열화가 진행될 수 있는 부위로, 표면부의 습윤부를 비건전부로 설정하여 이에 대한 비교를 실시하였다.
- 본 시험에 대한 기초 자료(Law Data)는 별첨 부록에 첨부하였다.


1) 반발경도시험

① 측정결과

- 울산JCT4교에 대하여 콘크리트 추정강도 결과를 분석한 결과, 상부구조는 설계기준강도(보통 콘크리트:27.0MPa) 대비 일본재료학회 111.9~120.0%, 일본건축학회 109.6~114.1%, 하부구조는 설계기준강도 (보통콘크리트:24.0MPa) 대비 일본재료학회 105.8~117.1%, 일본건축학회 112.1~118.3%의 분포를 나타내어 전반적으로 설계기준강도를 만족하는 것으로 분석되므로 콘크리트의 강도저하 등의 문제점이 없는 양호한 품질의 상태로 평가되었다.

【표 3.66】상부구조 반발경도 시험결과(MPa)


구분	부재	세부위치	반발경도에 의한 콘크리트 강도				설계 기준 강도	비고
			반발경도 (Ro)	재령계수	일본 재료학회	일본 건축학회		
상부구조	바닥판 하면	S1 좌측 캔틸레버	52.8	0.63	30.9	30.0	27.0	건전부
		S2 좌측 캔틸레버	53.4		31.4	30.3		건전부
		S3 좌측 캔틸레버	53.1		31.1	30.1		건전부
		S4 좌측 캔틸레버	52.6		30.8	29.9		건전부
		S5 좌측 캔틸레버	54.6		32.4	30.8		건전부
		S6 좌측 캔틸레버	54.1		32.0	30.6		건전부
		S7 좌측 캔틸레버	52.2		30.4	29.7		건전부
		S8 좌측 캔틸레버	55.2		30.7	29.8		건전부
			52.0		30.2	29.6		건전부
평균(average)					31.1	30.1	-	-
최대값(max)					32.4	30.8	-	-
최소값(min)					30.2	29.6	-	-
표준편차(standard deviation)					0.72	0.41	-	-
변동계수(coefficient of variation)					2.32	1.35	-	-

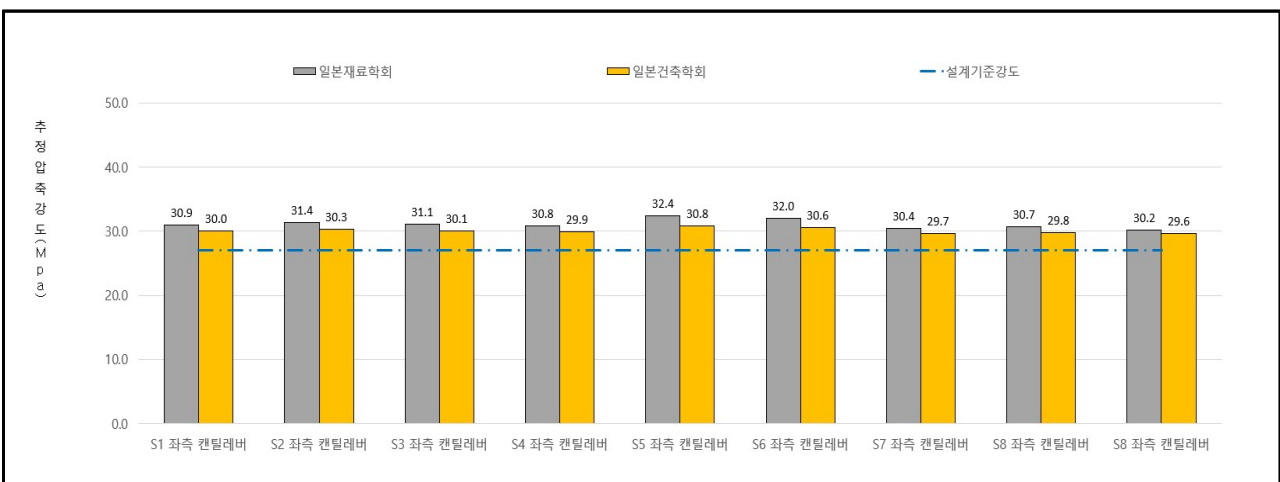

【그림 3.17】상부구조 반발경도 시험결과

【표 3.67】하부구조 비파괴강도 시험결과(MPa)

구분	부재	세부위치	반발경도에 의한 콘크리트 강도				설계 기준 강도	비고
			반발경도 (Ro)	재령계수	일본 재료학회	일본 건축학회		
하부구조	교대	A1 구체	47.1	0.63	26.3	27.4	24.0	건전부
		A2 구체	49.3		28.1	28.4		건전부
	교각	P1 배면	48.1		27.1	27.8		건전부
		P2 배면	47.0		26.3	27.4		건전부
			46.0		25.4	26.9		비건전부
		P3 배면	47.6		26.7	27.6		건전부
		P4 배면	47.4		26.6	27.5		건전부
		P5 배면	48.4		27.4	28.0		건전부
		P6 배면	47.7		26.8	27.7		건전부
		P7 배면	48.2		27.2	27.9		건전부
평균(average)					26.8	27.7	-	-
최대값(max)					28.1	28.4	-	-
최소값(min)					25.4	26.9	-	-
표준편차(standard deviation)					0.73	0.41	-	-
변동계수(coefficient of variation)					2.73	1.47	-	-

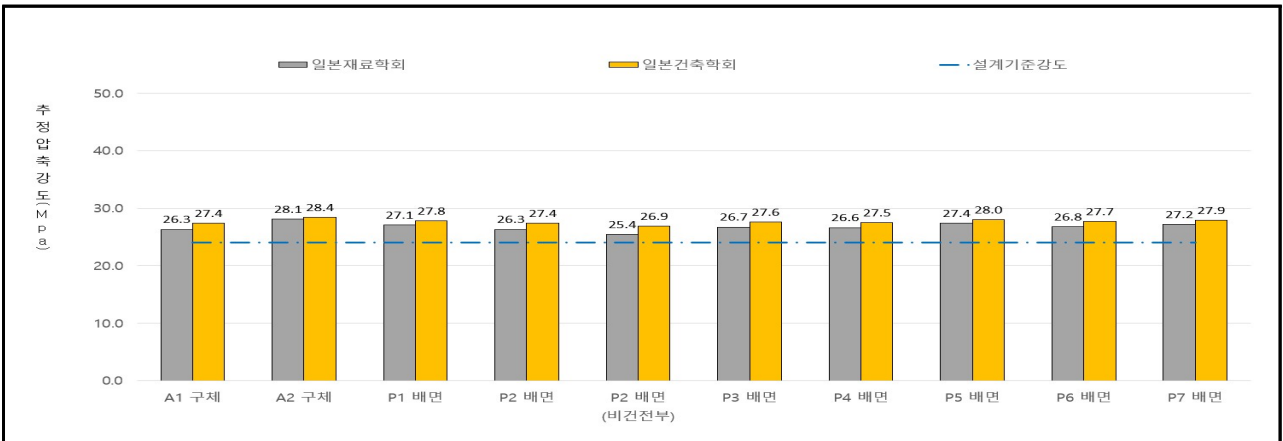

【그림 3.18】하부구조 반발경도 시험결과

【표 3.68】반발경도 시험 결과 요약

구분	부재	설계기준강도 (MPa)	반발경도에 의한 콘크리트 강도		비고
			일본재료학회	일본건축학회	
상부구조	바닥판 하면	27.0	30.2~32.4 (111.9~120.0%)	29.6~30.8 (109.6~114.1)	
하부구조	교대, 교각	24.0	25.4~28.1 (105.8~117.1%)	26.9~28.4 (112.1~118.3%)	
※ 울산JCT4교에 대한 강도평가 결과, 일본재료학회 및 일본건축학회 추정식 모두 설계기준강도를 만족하는 양호한 상태로 평가됨.					

② 건전부/비건전부 강도 비교평가

㉠ 비건전부 반발경도시험 위치 선정

- 구조물에 발생된 손상(경년열화, 우수유입)으로 인한 콘크리트의 강도저하 여부 확인을 위하여 손상부위(비건전부위)와 양호한 부위(건전부)에서 반발경도시험을 각각 실시하였으며, 비건전부의 시험위치는 외관조사시 우기시 수분접촉으로 표면 열화 우려가 있는 교각 (P2)으로 선정하였다.

【표 3.69】 비건전부 위치선정 현황

세부 부재명	위 치	위치 선정 사유	비고
교각	P2(배면)	우기시 수분접촉으로 인한 표면 열화 우려	망상균열

㉡ 결과분석

- 비건전부의 측정강도는 25.4MPa(일본재료학회)으로 설계기준강도(하부구조: 24.0MPa)를 만족 하는 것으로 나타나 해당손상으로 인한 구조물 안전성에 직접적인 영향은 없을 것으로 판단된다. 또한, 건전부와와의 비교결과에서 건전부 대비 96.6%로 분석되었으며, 측정위치 및 측정오차 등을 고려할때, 손상에 따른 내구성저하는 경미한 수준인 것으로 사료된다.

【표 3.70】 건전부/비건전부 비교 결과

구분	위 치	측정값(MPa)		건전부 대비(%)	설계기준 강도(MPa)	비고
		건전부	비건전부			
하부구조	교각 (P2, 배면)	26.3	25.4	96.6	24.0	

비건전부(P2, 배면) 측정위치도	비건전부(P2, 배면) 표면상태


③ 전차 정밀안전진단 및 전차 정밀안전점검의 반발경도 시험 결과 비교

- 전차 정밀안전진단 및 전차 정밀안전점검 비교한 결과, 전반적으로 금회 정밀안전진단의 결과와 유사하며, 설계기준강도를 만족하는 것으로 분석되어 콘크리트의 강도저하는 없는 것으로 평가되었다.

【표 3.71】 전차 정밀안전진단 및 전차 정밀안전점검의 반발경도 시험 결과 비교

구분	부재	반발경도에 의한 콘크리트 강도			설계기준강도 (MPa)	비고
		전차 정밀안전진단 ('18년)	전차 정밀안전점검 ('22년)	금회 정밀안전진단 ('23년)		
상부구조	바닥판 하면	28.0~31.8	27.1~29.7	30.2~32.4	27.0	
하부구조	교대	26.7~27.1	25.3~25.9	26.3~28.1	24.0	
	교각	24.8~28.4	24.2~25.4	25.4~27.4	24.0	

※ 시험 결과 비교 값은 표준편차와 변동계수(강도의 Data 신뢰성)가 큰 값
(상부구조):일본재료학회, (하부구조):일본재료학회를 선정함.
※ 그래프는 (상부구조):일본재료학회, (하부구조):일본재료학회 최소값을 반영함.

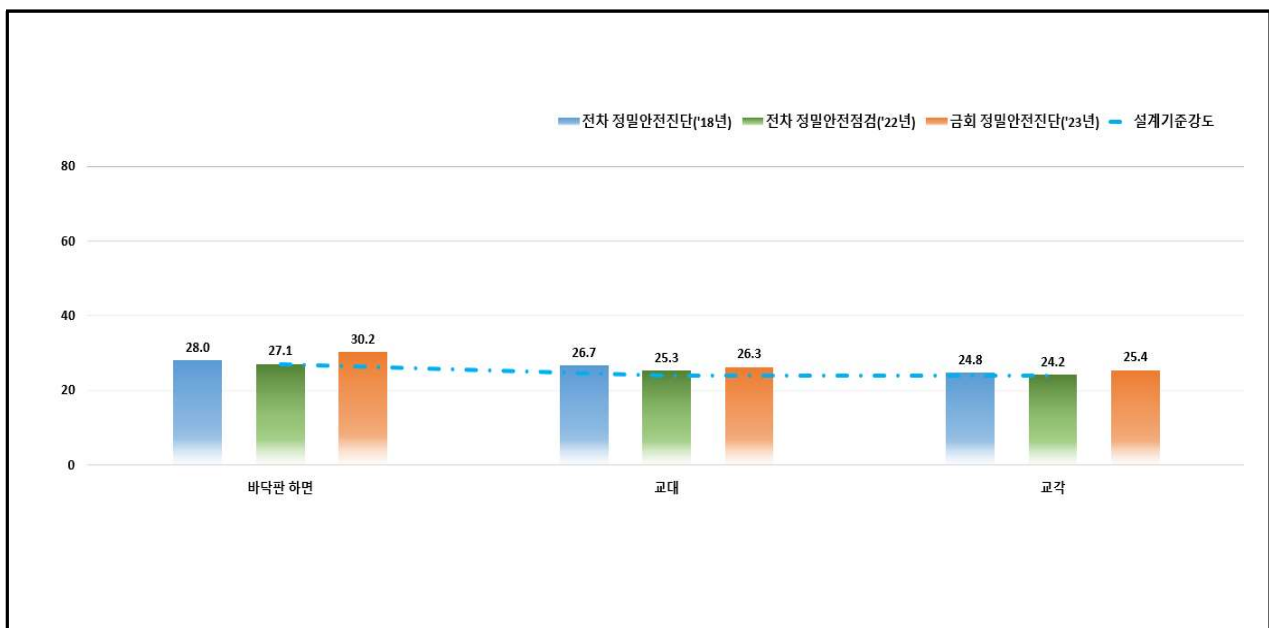

【그림 3.19】 전차 정밀안전진단 및 전차 정밀안전점검 결과 비교


2) 초음파 전달속도 시험

① 측정결과

- 울산JCT4교에 대하여 초음파 전달속도에 의한 콘크리트 추정강도를 분석한 결과, 상부구조는 설계기준강도(보통 콘크리트:27.0MPa) 대비 일본건축학회 104.4~125.6%, 일본재료학회 115.2~125.2%, 한전기술연구원 116.7~150.4% 하부구조는 설계기준강도(보통 콘크리트:24.0MPa), 대비 일본건축학회 102.5~122.9%, 일본재료학회 122.5~132.1%, 한전기술연구원 107.5~140.0%의 분포를 나타내어 전반적으로 설계기준강도를 만족하는 것으로 분석되므로 콘크리트의 강도저하 등의 문제점이 없는 양호한 품질의 상태로 평가되었다.

【표 3.72】 상부구조 초음파 전달속도 시험결과(MPa)


구분	부재	세부위치	초음파 전달속도에 의한 콘크리트 강도				설계 기준 강도	비고
			표면법 (km/sec)	일본 건축학회	일본 재료학회	한전기술 연구원		
상부구조	바닥판 하면	S1 좌측 캔틸레버	4.024	28.9	31.4	32.6	27.0	건전부
		S2 좌측 캔틸레버	4.043	29.3	31.6	33.3		건전부
		S3 좌측 캔틸레버	4.032	29.0	31.5	32.9		건전부
		S4 좌측 캔틸레버	4.024	28.8	31.4	32.6		건전부
		S5 좌측 캔틸레버	4.033	29.1	31.5	32.9		건전부
		S6 좌측 캔틸레버	4.187	32.5	33.1	38.4		건전부
		S7 좌측 캔틸레버	3.994	28.2	31.1	31.5		건전부
		S8 좌측 캔틸레버	4.248	33.9	33.8	40.6		건전부
			4.210	33.0	33.4	39.2		건전부
평균(average)				30.3	32.1	34.9	-	-
최대값(max)				33.9	33.8	40.6	-	-
최소값(min)				28.2	31.1	31.5	-	-
표준편차(standard deviation)				2.17	1.03	3.46	-	-
변동계수(coefficient of variation)				7.18	3.22	9.92	-	-

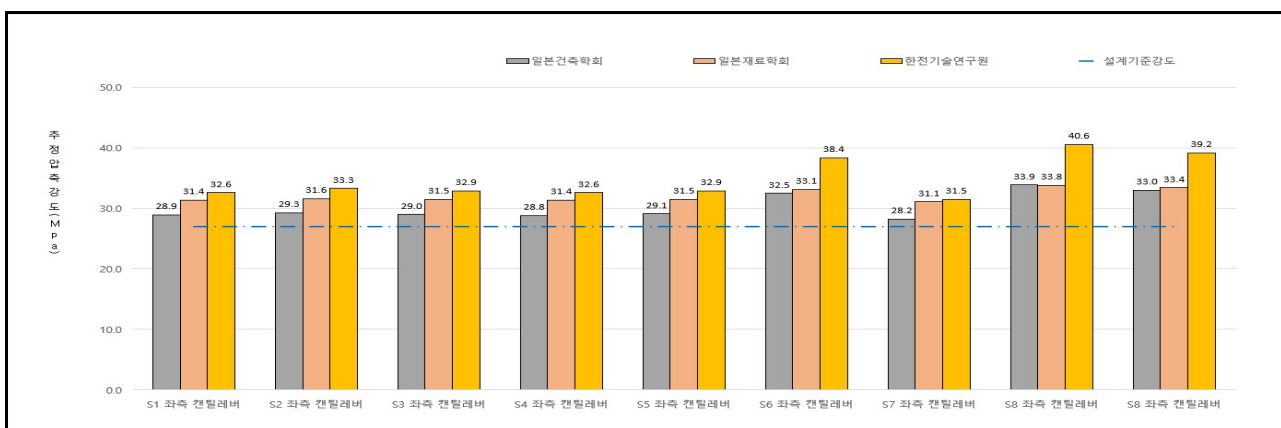

【그림 3.20】 상부구조 초음파 전달속도 시험결과

【표 3.73】하부구조 초음파 전달속도 시험결과(MPa)

구분	부재	세부위치	초음파 전달속도에 의한 콘크리트 강도				설계 기준 강도	비고
			표면법 (km/sec)	일본 건축학회	일본 재료학회	한전기술 연구원		
하부구조	교대	A1 구체	3.916	26.4	30.2	28.7	24.0	건전부
		A2 구체	3.835	24.6	29.4	25.8		건전부
	교각	P1 배면	3.886	25.7	29.9	27.7		건전부
		P2 배면	3.877	25.5	29.8	27.3		건전부
		P3 배면	3.868	25.3	29.7	27.0		건전부
		P4 배면	3.941	27.0	30.5	29.6		건전부
		P5 배면	3.881	25.6	29.9	27.5		건전부
		P6 배면	3.853	25.0	29.6	26.5		건전부
		P7 배면	4.053	29.5	31.7	33.6		건전부
		평균(average)			26.1	30.1	28.2	-
최대값(max)			29.5	31.7	33.6	-	-	
최소값(min)			24.6	29.4	25.8	-	-	
표준편차(standard deviation)			1.47	0.69	2.32	-	-	
변동계수(coefficient of variation)			5.64	2.29	8.22	-	-	

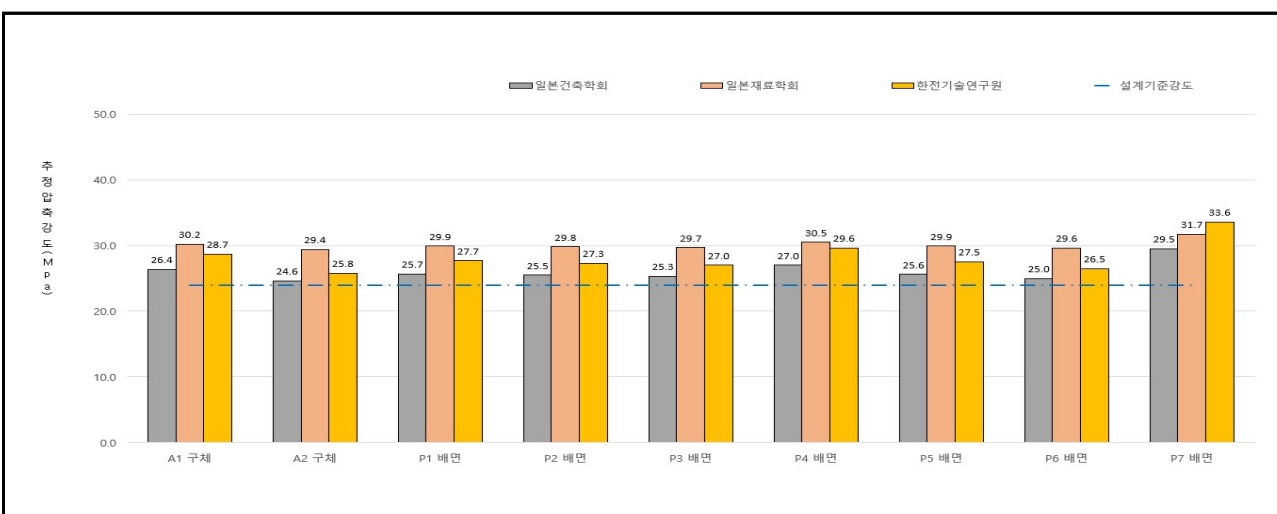

【그림 3.21】하부구조 초음파 전달속도 시험결과

【표 3.74】 초음파 전달속도 시험 결과 요약

구분	부재	설계기준강도 (MPa)	초음파 전달속도에 의한 콘크리트 강도			비고
			일본건축학회	일본재료학회	한전기술연구원	
상부구조	바닥판 하면	27.0	28.2~33.9 (104.4~125.6%)	31.1~33.8 (115.2~125.2%)	31.5~40.6 (116.7~150.4%)	
하부구조	교대, 교각	24.0	24.6~29.5 (102.5~122.9%)	29.4~31.7 (122.5~132.1%)	25.8~33.6 (107.5~140.0%)	

※ 울산JCT4교에 대한 강도평가 결과, 일본건축학회, 일본재료학회, 한전기술연구원 추정식 모두 설계 기준강도를 만족하는 양호한 상태로 평가됨.


2) 전차 정밀안전진단 초음파 전달속도시험 결과 비교

- 전차 정밀안전진단 비교한 결과, 전반적으로 금회 정밀안전진단의 결과와 일부 차이는 있으나, 이는 점검 위치 및 점검 장비 등의 차이로 판단되며, 금회 정밀안전진단 설계기준강도를 만족하는 것으로 분석되어 콘크리트의 강도저하는 없는 것으로 평가되었다.

【표 3.75】 전차 정밀안전진단 초음파 전달속도시험 결과 비교

구분	부재	초음파 전달속도에 의한 콘크리트 강도		설계기준강도 (MPa)	비고
		전차 정밀안전진단 ('18년)	금회 정밀안전진단 ('23년)		
상부구조	바닥판 하면	21.2~26.6	31.5~40.6	27.0	
하부구조	교대	25.2~28.3	25.8~28.7	24.0	
	교각	22.5~26.8	26.5~33.6	24.0	

※ 시험 결과 비교 값은 표준편차와 변동계수(강도의 Data 신뢰성)가 큰 값
(상부구조):한전기술연구원, (하부구조):한전기술연구원을 선정함.
※ 그래프는 (상부구조):한전기술연구원, (하부구조):한전기술연구원 최소값을 반영함.

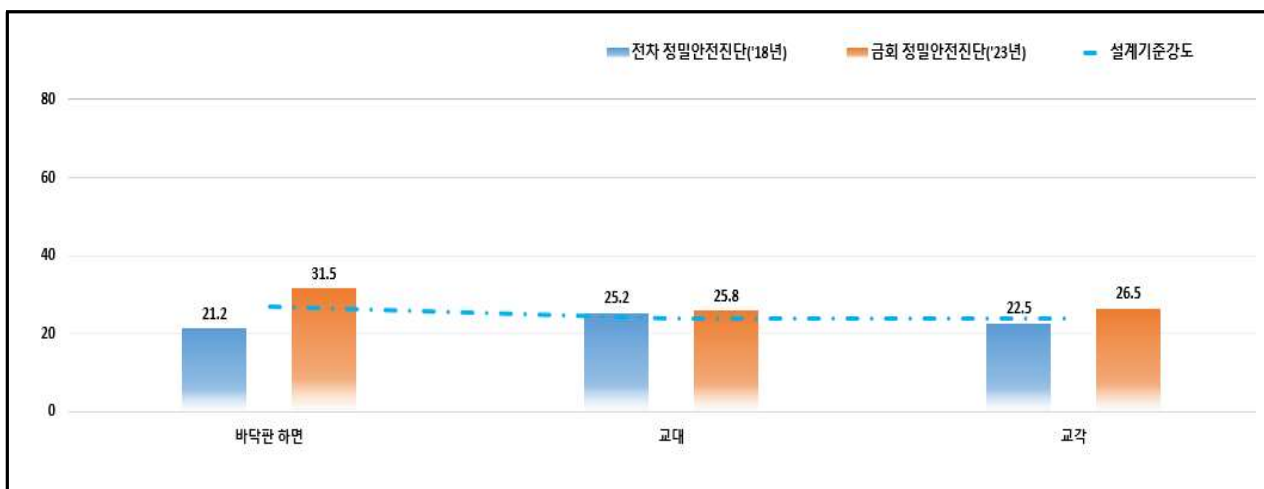

【그림 3.22】 전차 정밀안전진단 결과 비교

3) 코어 압축강도 시험

① 코어강도를 이용한 비파괴 강도 보정

- 금회 정밀안전진단에서 금회의 반발경도 및 초음파 전달속도 의한 비파괴강도를 이용하여 보정계수를 구하고, 콘크리트의 압축강도를 평가하였다.

㉠ 콘크리트 코어 상태조사

【표 3.76】 콘크리트 코어 상태조사(2023년)

구 분	위 치	코어 사진	코어 제원	외관 상태	비 고
하부구조	교각 (P1, 우측면)		D=68.3mm L=104.8mm	◦외관상태 양호 ◦시멘트와 골재의 부착 상태 양호 ◦미세공극 발견되지 않음	 코어채취 전경 (2023년)
	교각 (P6, 좌측면)		D=68.3mm L=91.7mm	◦외관상태 양호 ◦시멘트와 골재의 부착 상태 양호 ◦미세공극 발견되지 않음	 코어채취 전경 (2023년)

- 콘크리트 상태를 확인하기 위하여 하부구조 2개소에서 코어 채취하여 상태를 분석한 결과 골재의 분포 및 콘크리트의 외관상태는 양호한 것으로 조사되었다.

㉡ 코어 압축강도

【표 3.77】 코어 압축강도시험 결과(MPa)

구 분	시료 크기 (D×H, mm)	압축강도 (MPa)	설계기준강도	압축강도/ 설계강도(%)	비 고
교각 (P1, 우측면)	68.3×104.8	43.1	24.0	179.5%	
교각 (P6, 좌측면)	68.3×91.7	43.2		180.0%	

- 코어 압축강도시험을 실시한 결과, 콘크리트의 강도는 하부구조 43.1~43.2MPa로 설계기준강도 (24.0MPa)를 만족하는 것으로 검토되어 강도 감소로 인한 내구성 저하는 없는 것으로 판단된다.

㉔ 보정계수의 결정

【표 3.78】 보정계수의 결정

구 분	위 치	보정 코어 강도	반발경도법		초음파속도법			비 고
			일본 재료학회	일본 건축학회	일본 재료학회	일본 건축학회	한전 기술연구원	
하부구조	교각 (P1, 우측면)	43.1	27.1	27.8	29.9	25.7	27.7	
	보정계수 C_t		1.590	1.550	1.441	1.677	1.556	
	교각 (P6, 좌측면)	43.2	26.8	27.7	29.6	25.0	26.5	
	보정계수 C_t		1.612	1.560	1.459	1.728	1.630	
보정계수 C_t			1.601	1.555	1.450	1.703	1.593	
식	비파괴강도 보정계수		$C_t = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \left(\frac{R_{pr}}{R_{st}} \right)$ $C_t : \text{보정계수}$ $R_{pr} : \text{코어 압축강도(MPa)}$ $R_{st} : \text{비파괴강도(MPa)}$ $k : \text{시료수}$					


- 위와 같이 비파괴강도 보정계수 식을 활용하여 보정계수를 산정한 결과, 반발경도법(일본건축학회), 초음파속도법(일본재료학회)을 보정계수로 적용하였다.

【표 3.79】 하부구조(반발경도법) 비파괴 보정계수에 의한 추정비파괴강도(MPa)

구 분	시험위치		반발경도법 (일본건축학회)	보정 계수	추정 비파괴 강도	설계 기준 강도	비고
하부구조	교대	A1 구체	27.4	1.555	42.6	24.0	건전부
		A2 구체	28.4	1.555	44.2		건전부
	교각	P1 배면	27.8	1.555	43.2		건전부
		P2 배면	27.4	1.555	42.6		건전부
			26.9	1.555	41.8		비건전부
		P3 배면	27.6	1.555	42.9		건전부
		P4 배면	27.5	1.555	42.8		건전부
		P5 배면	28.0	1.555	43.5		건전부
		P6 배면	27.7	1.555	43.1		건전부
		P7 배면	27.9	1.555	43.4		건전부
평균(average)			27.7	-	43.0	-	-
최대값(max)			28.4	-	44.2	-	-
최소값(min)			26.9	-	41.8	-	-
표준편차(standard deviation)			0.41	-	0.60	-	-
변동계수(coefficient of variation)			1.47	-	1.39	-	-

【표 3.80】하부구조(초음파속도법) 비파괴 보정계수에 의한 추정비파괴강도(MPa)

구 분	시험위치		초음파속도법 (일본재료학회)	보정 계수	추정 비파괴 강도	설계 기준 강도	비고
하부구조	교대	A1 구체	30.2	1.450	43.8	24.0	건전부
		A2 구체	29.4	1.450	42.6		건전부
	교각	P1 배면	29.9	1.450	43.4		건전부
		P2 배면	29.8	1.450	43.2		건전부
		P3 배면	29.7	1.450	43.1		건전부
		P4 배면	30.5	1.450	44.2		건전부
		P5 배면	29.9	1.450	43.4		건전부
		P6 배면	29.6	1.450	42.9		건전부
		P7 배면	31.7	1.450	46.0		건전부
	평균(average)		30.1	-	43.6	-	-
	최대값(max)		31.7	-	46.0	-	-
	최소값(min)		29.4	-	42.6	-	-
	표준편차(standard deviation)		0.69	-	0.94	-	-
	변동계수(coefficient of variation)		2.29	-	2.16	-	-

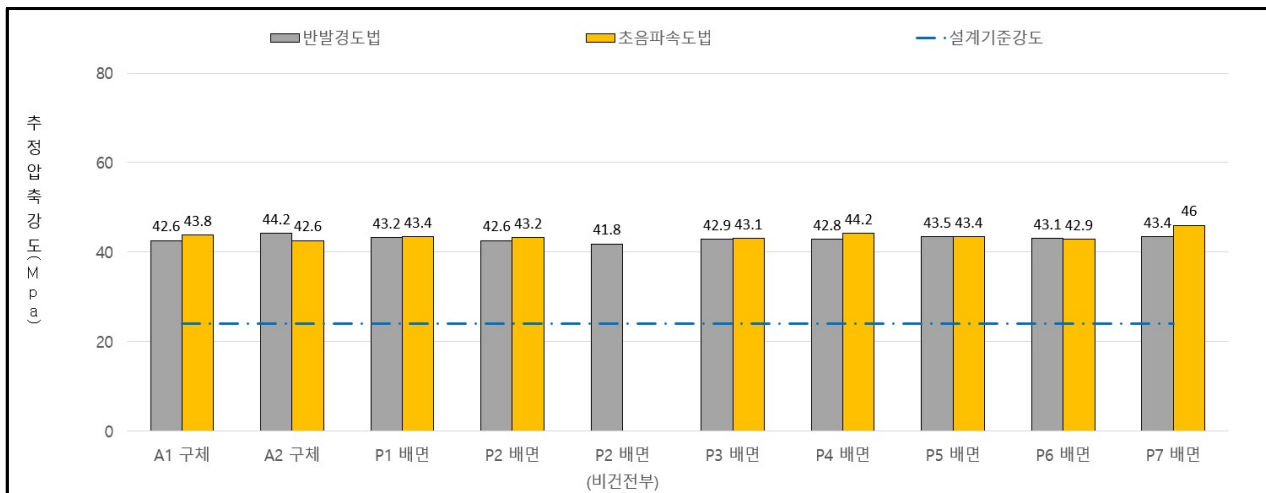

【그림 3.23】하부구조 추정비파괴강도 결과 그래프

【표 3.81】보정계수 선정에 의한 비파괴강도 결과분석


형식	부재	설계 기준강도	추정비파괴 강도(MPa)		평가(%)		비고
			반발경도법	초음파속도법	반발경도법	초음파속도법	
하부 구조	교대	24.0	42.6~44.2	42.6~43.8	178~184	178~182	
	교각		41.8~43.5	42.9~46.0	174~181	179~192	

㉔ 전차 정밀안전진단 추정 비파괴강도 시험결과 비교

【표 3.82】 전차 정밀안전진단 추정 비파괴강도 결과 비교

구분	부재	추정 비파괴 강도				설계기준강도 (MPa)	비고
		전차 정밀안전진단('18년)		금회 정밀안전진단('23년)			
		반발경도법	초음파속도법	반발경도법	초음파속도법		
하부 구조	교대	-	-	42.6~44.2	42.6~43.8	24.0	
	교각	-	-	41.8~43.5	42.9~46.0	24.0	


※ 그래프는 반발경도법, 초음파속도법의 최소값을 반영함.

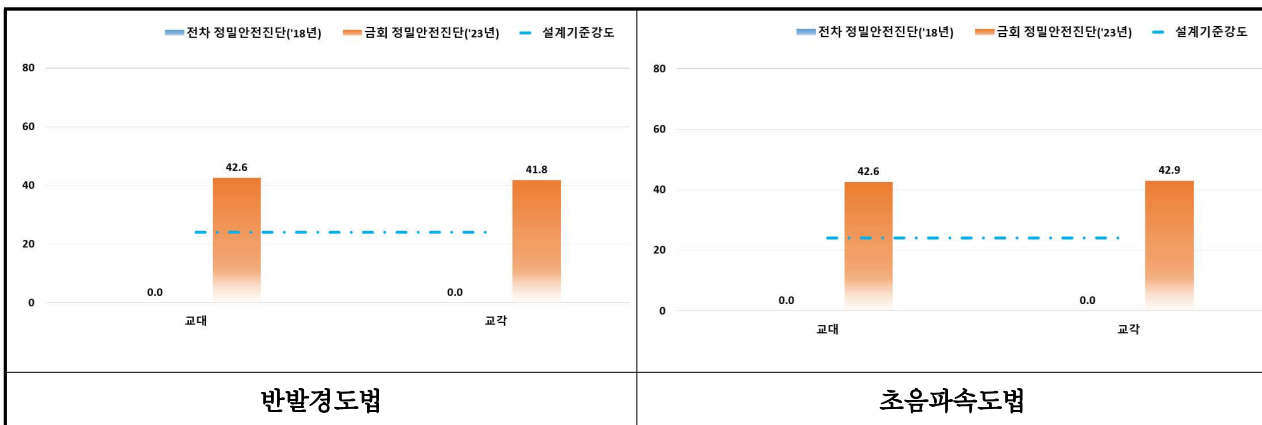

【그림 3.24】 전차 정밀안전진단 추정 비파괴 강도 결과와 비교

- 【그림 3.24】와 같이 전차 정밀안전진단 측정 분석한 결과, 금회 정밀안전진단에서 추정 비파괴 강도는 첫 실시한 상태이며, 향후 진단시 금회 진단 결과와 비교가 필요할 것으로 판단된다.

② 코어 압축강도 시험 복구 현황

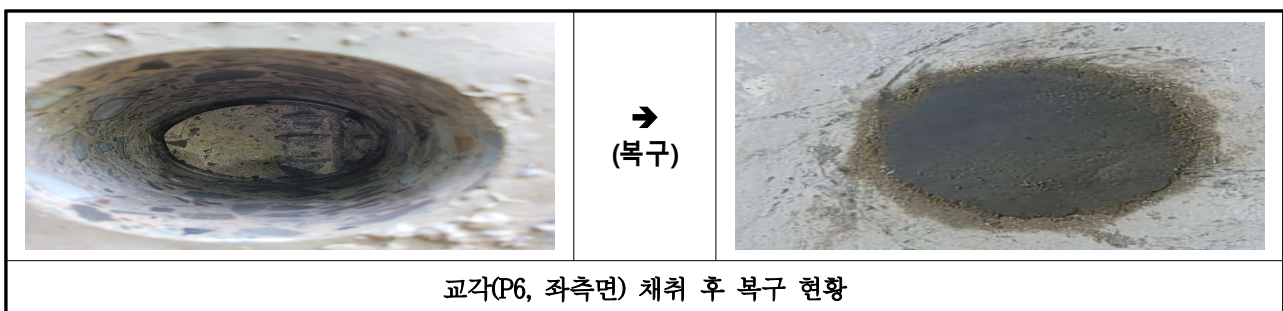

- 금회 정밀안전진단에서 코어 압축강도 시험 진행 후 코어 압축강도 시험 구간에 대한 복구를 실시하였다.

나. 철근탐사시험

1) 측정결과

- 철근탐사기(RC-Radar)를 이용한 철근탐사시험은 총 18개소(상부구조 9개소, 하부구조 9개소)에서 실시하였으며, 철근탐사시험 결과, 측정된 배근간격 및 피복두께의 미미한 차이가 있으며, 일부 부재에서 실측값이 설계값과 다소 차이가 나는 것으로 분석되었다. 이는 콘크리트 타설시 철근 유동 등에 의한 것으로 판단된다. 현재 단위길이(1m)당 철근수량을 만족하며 설계피복두께를 충분히 확보하고 있는 양호한 상태로 조사되었다.

【표 3.83】 상부구조 철근탐사 시험결과

시험위치		철근종류	측정값(mm)		설계값(mm)		비 고
			배근간격	피복두께	배근간격	피복두께	
상부구조	S1 좌측 캔틸레버	주철근	115~123	40~43	120.0	30.5	
		배력철근	120~127	40~41	125.0	52.5	
	S2 좌측 캔틸레버	주철근	117~121	40~41	120.0	30.5	
		배력철근	118~126	40~41	125.0	52.5	
	S3 좌측 캔틸레버	주철근	112~125	40~45	120.0	30.5	
		배력철근	120~128	40~44	125.0	52.5	
	S4 좌측 캔틸레버	주철근	113~120	40~43	120.0	30.5	
		배력철근	119~125	40~42	125.0	52.5	
	S5 좌측 캔틸레버	주철근	115~120	40~42	120.0	30.5	
		배력철근	120~128	39~43	125.0	52.5	
	S6 좌측 캔틸레버	주철근	115~120	40~42	120.0	30.5	
		배력철근	120~126	40~43	125.0	52.5	
	S7 좌측 캔틸레버	주철근	113~138	40~43	120.0	30.5	
		배력철근	100~131	40~42	125.0	52.5	
	S8 좌측 캔틸레버	주철근	109~127	40~43	120.0	30.5	
		배력철근	123~125	40~41	125.0	52.5	
		주철근	110~120	40~42	120.0	30.5	
		배력철근	120~125	40~41	125.0	52.5	

※상부구조(바닥판) 주철근 설계값 피복두께는 40.0이며, 순피복두께는 H19을 사용하여 30.5으로 표기함.

※상부구조(바닥판) 배력철근 설계값 피복두께는 40.0이며, 순피복두께는 H22을 사용하여 52.5으로 표기함.

【표 3.84】 하부구조 철근탐사 시험결과

시험위치		철근종류	측정값(mm)		설계값(mm)		비 고
			배근간격	피복두께	배근간격	피복두께	
하부구조	A1 구체	주철근	111~122	100~102	125.0	87.5	
		배력철근	118~162	99~109	150.0	109.5	
	A2 구체	주철근	125~141	100~104	125.0	87.5	
		배력철근	132~158	100~106	150.0	109.5	

【표 3.84】하부구조 철근탐사 시험결과(계속)

시험위치		철근종류	측정값(mm)		설계값(mm)		비 고
			배근간격	피복두께	배근간격	피복두께	
하부구조	P1 배면	주철근	110~136	120~124	125.0	104.0	
		배력철근	273~300	120~154	300.0	126.0	
	P2 배면	주철근	134~157	120~133	125.0	104.0	
		배력철근	292~318	119~136	300.0	126.0	
	P3 배면	주철근	121~161	120~125	125.0	104.0	
		배력철근	270~309	120~152	300.0	126.0	
	P4 배면	주철근	113~152	120~126	125.0	104.0	
		배력철근	264~300	120~131	300.0	126.0	
	P5 배면	주철근	120~188	120~124	125.0	104.0	
		배력철근	288~320	119~122	300.0	126.0	
	P6 배면	주철근	121~152	120~123	125.0	104.0	
		배력철근	268~315	119~129	300.0	126.0	
	P7 배면	주철근	121~154	120~138	125.0	104.0	
		배력철근	270~318	119~128	300.0	126.0	

※하부구조(교대) 주철근 설계값 피복두께는 100.0이며, 순피복두께는 D25을 사용하여 87.5으로 표기함.
 ※하부구조(교대) 배력철근 설계값 피복두께는 100.0이며, 순피복두께는 D22을 사용하여 109.5으로 표기함.
 ※하부구조(교각) 주철근 설계값 피복두께는 120.0이며, 순피복두께는 D32을 사용하여 104.0으로 표기함.
 ※하부구조(교각) 배력철근 설계값 피복두께는 120.0이며, 순피복두께는 D22을 사용하여 126.0으로 표기함.

【표 3.85】철근탐사시험 결과 요약

구분	부재	철근탐사시험				비고
		배근간격		피복두께		
		주철근	배력철근	주철근	배력철근	
상부구조	바닥판 하면	109~138	100~131	40~45	39~44	
하부구조	교대	111~141	118~162	100~104	99~109	
	교각	110~188	264~320	120~138	119~154	

2) 전차 정밀안전진단의 철근탐사시험 결과 비교

- 전차 정밀안전진단 비교한 결과, 전반적으로 금회 정밀안전진단의 결과와 유사하며, 대체적으로 설계도면과 유사하나, 일부구간 피복두께, 배근간격 다소 차이를 보이는 것으로 확인되었다.

【표 3.86】 전차 정밀안전진단 철근탐사시험 결과 비교

형식	부재	철근탐사시험								비고
		전차정밀안전진단 (‘18년)				금회정밀안전진단 (‘23년)				
		배근간격		피복두께		배근간격		피복두께		
		주철근	배력철근	주철근	배력철근	주철근	배력철근	주철근	배력철근	
상부구조	바닥판 하면	105~135	110~135	40~60	37~46	109~138	100~131	40~45	39~44	
하부구조	교대	110~145	135~225	38~102	47~110	111~141	118~162	100~104	99~109	
	교각	110~140	270~305	96~122	87~105	110~188	264~320	120~138	119~154	
검토의견		• 전차 정밀안전진단(18년)과 비교분석한 결과, 측정위치에 따른 편차가 일부 존재하나 단위길이당 철근수량을 만족하며 설계피복두께를 충분히 확보하고 있는 양호한 상태로 평가됨.								


다. 탄산화 깊이 측정

1) 측정결과

- 탄산화 깊이 측정은 총 9개소(상부구조 4개소, 하부구조 5개소)에서 실시하였다. 실측한 최소 피복두께와 탄산화 깊이를 비교한 결과, 전 개소의 탄산화 잔여깊이가 30.0mm 이상을 만족한 상태로 측정되어 상태평가 “a” 로 평가되었다. 탄산화 속도계수를 통한 잔존수명 예측결과 전 개소 100년 이상으로 추정되었으며, 탄산화로 인한 내구성 저하 가능성이 없는 양호한 상태로 분석되었다.

【표 3.87】 상부구조 탄산화 깊이 측정 결과


시험위치		탄산화 깊이 (mm)	최소 피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	평가 결과	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	비 고
상부 구조	S1 좌측 캔틸레버	6.5	40.0	33.5	a	1.96	100년이상	
	S3 좌측 캔틸레버	5.1	40.0	34.9	a	1.54	100년이상	
	S5 좌측 캔틸레버	4.3	39.0	34.7	a	1.30	100년이상	
	S8 좌측 캔틸레버	5.9	40.0	34.1	a	1.78	100년이상	

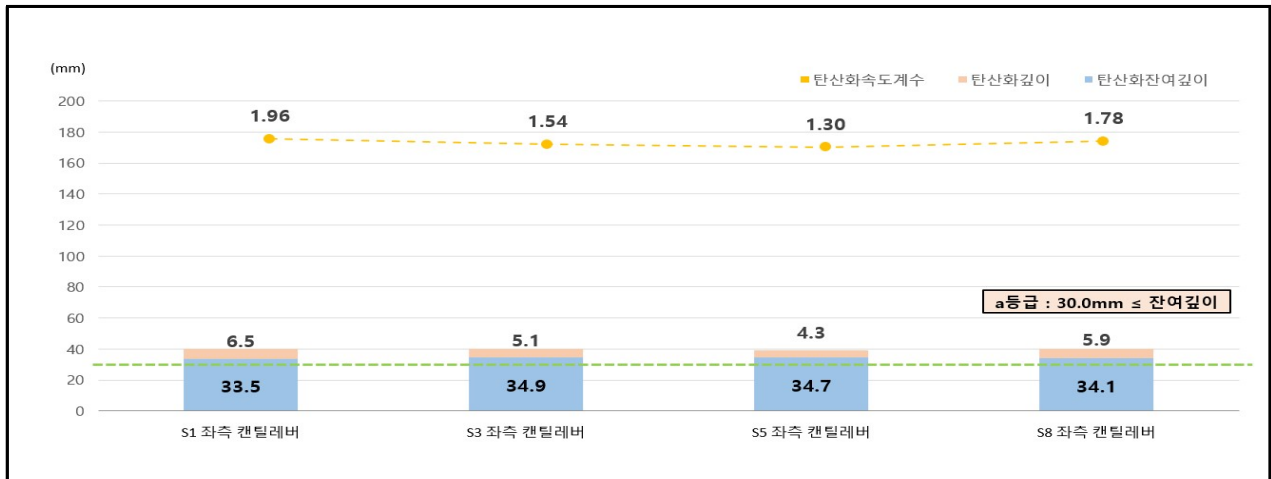

【그림 3.25】 상부구조 탄산화 깊이 측정 결과

【표 3.88】 하부구조 탄산화 깊이 측정 결과

시험위치		탄산화 깊이 (mm)	최소 피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	평가 결과	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	비 고
하부 구조	A1 구체	6.5	99.0	92.5	a	1.96	100년이상	
	A2 구체	7.1	100.0	92.9	a	2.14	100년이상	
	P3 배면	8.5	120.0	111.5	a	2.56	100년이상	
	P5 배면	7.4	119.0	111.6	a	2.23	100년이상	
	P6 배면	7.8	119.0	111.2	a	2.35	100년이상	

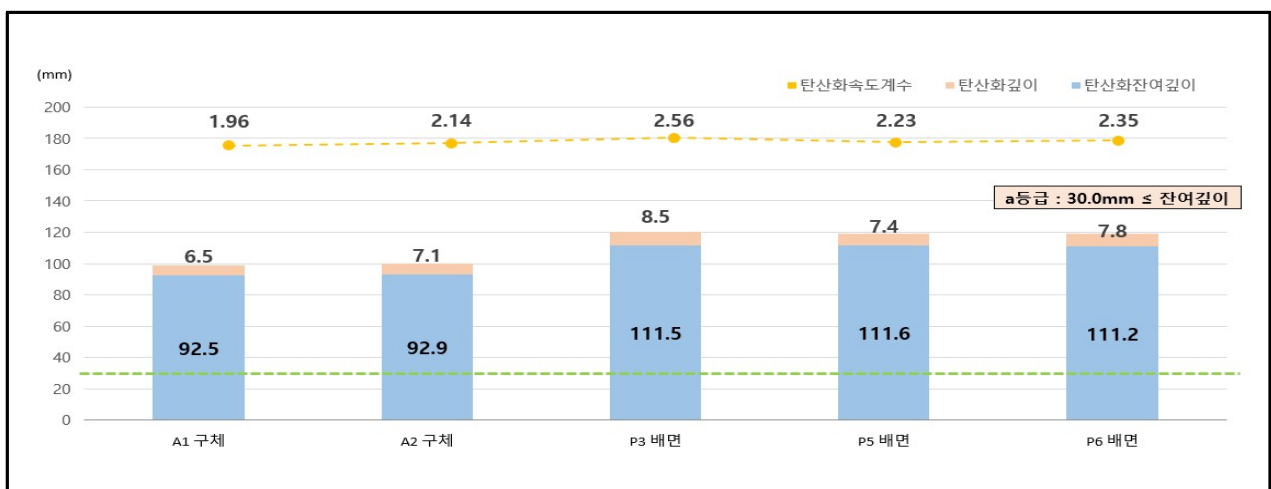

【그림 3.26】 하부구조 탄산화 깊이 측정 결과

【표 3.89】탄산화 깊이 측정 결과 요약

구분	부재	탄산화 깊이 측정 (탄산화 깊이)	상태평가	비고
상부구조	바닥판 하면	4.3~6.5	a	
하부구조	교대	6.5~7.1	a	
	교각	7.4~8.5	a	
※ 울산JCT4교에 대한 탄산화 깊이 측정 결과, 측정개소에서 a등급으로 평가되었으며, 탄산화로 인한 철근 부식은 없는 것으로 분석되었다.				

2) 전차 정밀안전진단 및 전차 정밀안전점검의 탄산화 깊이 측정 결과 비교

- 전차 정밀안전진단 및 전차 정밀안전점검 비교한 결과, 전반적으로 금회 정밀안전진단의 결과와 유사하며, 탄산화 깊이 측정 결과 잔여깊이가 a등급으로 확보하고 있는 것으로 조사되어 강도저하 및 탄산화에 의한 내구성 저하는 없는 것으로 분석되었다.

【표 3.90】전차 정밀안전진단 및 전차 정밀안전점검의 탄산화 깊이 측정 결과 비교

구분	부재	탄산화 깊이 측정			비고
		전차 정밀안전진단 (‘18년)	전차 정밀안전점검 (‘22년)	금회 정밀안전진단 (‘23년)	
상부구조	바닥판 하면	4.2~6.3	3.9~6.2	4.3~6.5	
하부구조	교대	6.4~6.9	6.8	6.5~7.1	
	교각	7.7~8.2	7.9~8.2	7.4~8.5	


라. 염화물함유량 시험

1) 측정결과

- 염화물함유량 시험은 총 3개소(상부구조 1개소, 하부구조 2개소)에서 실시하여 깊이별 시험을 실시하였다. 염화물함유량 시험은 공인인증 시험기관(KOLAS)에 실내실험을 의뢰 하였으며, 측정된 결과 값을 분석·평가 하였다.
- 분석결과, 염화물함유량은 상부구조(S1)에서 0.405kg/m³, 하부구조(P1, P6)에서 0.420~0.726 kg/m³으로 확인되어 상부구조(S1), 하부구조(P1, P6)는 염화물이 함유되어 있으나, 부식발 생 가능성 낮은 상태인 “b” 등급으로 분석되었다.

【표 3.91】 염화물함유량 시험 결과

형식	부재	세부위치		Cl- WT(%)	환산 Cl-(kg/㎡)	평가등급	비고
상부 구조	바닥판 하면	S1 (좌측캐틸레버)	0~15mm	0.0251	0.568	b	KS F 2713 - '17
			15~30mm	0.0196	0.443	b	
			30~철근부	0.0179	0.405	b	
하부 구조	교각	P1 (우측면)	0~20mm	0.0115	0.260	a	
			20~40mm	0.0522	1.181	b	
			40~철근부	0.0321	0.726	b	
		P6 (좌측면)	0~20mm	0.0336	0.760	b	
			20~40mm	0.0252	0.570	b	
			40~철근부	0.0186	0.420	b	

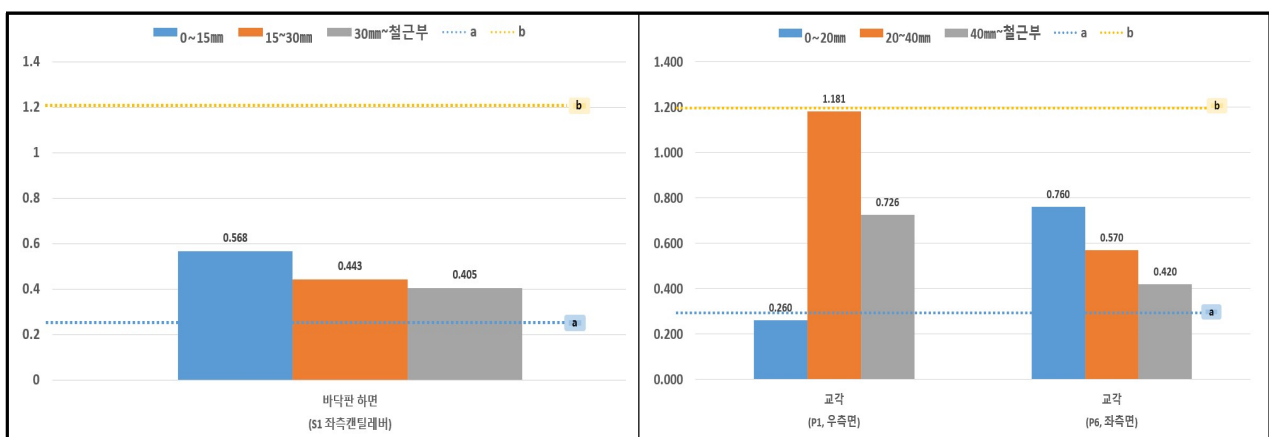

【그림 3.27】 염화물함유량 시험 결과

【표 3.92】염화물함유량 시험 결과 요약

구분	염화물 함유량 시험 결과		평가등급	비고
	등급(Min)	등급(Max)		
상부구조	0.405	0.405	b	철근부
하부구조	0.420	0.726	b	

- 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(안전점검·진단 편, 2022.12, 국토교통부/국토안전관리원)을 참조하였으며, 염화물 함유량 상태평가 적용 시 전염화물 이온량 평가와 철근 부식 가능성 평가중 최저값을 산정하는데 상태평가 등급 중 최소값은 상부구조(철근부) 0.405 kg/m³, 하부구조(철근부) 0.420~0.726kg/m³으로 산정하여 본 보고서 상태평가에 적용하였다.

2) 전차 정밀안전진단 염화물함유량 결과 비교

- 전차 정밀안전진단 비교한 결과, 하향된 것으로 확인되었으나 상부구조 b등급, 하부구조 b등급이므로 철근부식의 영향은 없는 것으로 분석되며 전차 정밀안전진단에 비해 등급이 하향된 원인은 점검 위치 및 점검 장비 등의 차이 및 공용년수의 증가에 따른 염화물의 침투 및 축적(염해) 등의 외부요인에 의한 것으로 판단된다.

【표 3.93】전차 정밀안전진단 염화물함유량 결과 비교

구분	염화물 함유량 시험 결과				비고
	전차 정밀안전진단 ('18년)		금회 정밀안전진단 ('23년)		
	상부구조	하부구조	상부구조	하부구조	
환산 Cl-(kg/m ³)	0.148	0.140~0.159	0.405	0.420~0.726	철근부
상태평가 등급	a	a	b	b	

3.4 강재 내구성조사

3.4.1 개 요

- 강재 구조물에 있어서 용접이음부는 설계된 하중에 견디는 강도를 요구되는 것 이외에 사용조건에 따라서 취성파괴, 피로파괴 또는 응력부식파괴에 대한 저항도 요구된다. 이러한 용접부의 성능에 대한 품질정보를 얻는 수단으로서 비파괴시험이 실시된다.
- 현장에서 실시하는 강재 구조물에 대한 주요 조사부위 및 검사방법은 다음과 같다.
 - 주부재의 맞대기용접부 초음파탐상시험
 - 균열이 의심되는 부위에 대한 자분탐상시험

【표 3.94】일반적인 강재 비파괴시험 방법의 개요

검사방법	대상결합	장 점	단 점
육안검사	•표면결합 •수치의 적부 여부	•별도의 특수장비 이용없이 조사 가능	•미세균열 감지 불가능
초음파탐상시험 (UT)	•주로 내부결합 -균열, 용입부족, 융합불량, 기공, Slag 혼입 등 •부재 두께측정 가능	•면상결합 검출 용이 •편면에서 탐상 가능 •시험결과의 응답성 양호 •후판 탐상가능	•표면상태의 영향을 받음 •박판 탐상은 부적합 •결합종류 판별 곤란 •숙련이 필요
방사선투과시험주) (RT)	•주로 내부결합 -균열, 용입부족, 융합불량, 기공, Slag 혼입 등 -체적결합검출 용이	•재질, 결정구조에 영향을 받지 않음. •표면층 결함검출 가능 •결합의 종류 및 추정 가능 •기록성이 좋음	•시험체의 양면 접근이 가능한 경우만 탐상 가능 •면상결합의 경우 결함방향에 따라 검출 곤란. •방사선 안전관리 필요
자분탐상시험 (MT)	•표면부의 균열 및 결함	•미세균열 검출 감도 탁월 •작업성이 좋음	•강자성체 시험체만 가능 •시험부위 도장 제거

주) 방사선투과시험(RT)의 경우 관계법령(원자력법, 2014년 01월 시행)의 개정(방사선동위원소 엄격한 관리 및 사용허가 기준 강화)으로 야외현장에서 방사선투과시험(RT)의 시행이 현실적으로 매우 어려운 실정임.

3.4.2. 시험현황

가. 시험현황 및 선정사유

- 본 과업에서 강재 비파괴조사를 위해 초음파탐상시험(UT), 도막두께 측정을 실시하였다. 본 교량의 초음파탐상시험은 강재 비파괴시험에 앞서 강재 용접부에 대한 외관조사 결과를 토대로 용접결함 및 결함 의심부위가 없는 경우 타부위에 비해 구조적 취약부위인 맞대기용접부에 대해서 시험을 실시하도록 되어 있다.(과업지시서와 『시설물의 안전 및 유지관리 실시세부지침(안전점검, 진단 편)(2022.12, 국토교통부/국토안전관리원)』 참조)
- 울산JCT4교의 상부구조는 강상자형 거더(Steel Box Girder)로 구성되어 있고 2008년에 준공되어 약 15년 정도의 공용기간이 경과한 상태이다. 기 진단(18년) 시 강재 비파괴시험 결과를 토대로 검토한 결과, 배부결함이 없는 것으로 조사되었다. 금회 진단 시 외관조사 및 관련자료 검토결과, 기 진단(18년) 시 조사된 맞대기용접부는 손상이 없는 양호한 것으로 조사되었다. 본 과업에서는 인장부 및 교번부의 맞대기용접부에 대해서 기 진단 시 용접결함 발생부위 및 미실시 부위를 중심으로 강재 초음파탐상시험 위치를 선정하였으며, 외관조사 결과 용접균열이 의심되는 부위는 없는 것으로 조사되어 자분탐상시험은 미 실시하였다.

【표 3.95】 강재 비파괴시험 기준수량

항 목		기준수량	수 량(개소)		비 고
			기 준 ^{주)}	실 시	
기본 과업	초음파탐상시험 (UT)	•경간별 거더당 2개소 (거더교)	32 (8경간×2거더×2)	32	맞대기용접부 (인장부, 교번부)
선택 과업	자분탐상시험 (MT)	•과업내용에 의해 조사 및 수량 결정	-	-	균열 의심부

주) 초음파탐상시험수량 : 연장별 100% 적용.

【표 3.96】 강재 비파괴시험 시험현황

구 분		초음파탐상 시험	도막두께 측정	비 고
S1	G1	2	1	
S2		2	1	
S3		2	1	
S4		2	1	
S5		2	1	
S6		2	1	
S7		2	1	
S8		2	1	

【표 3.96】강재 비파괴시험 시험현황(계속)

구 분		초음파탐상 시험	도막두께 측정	비 고
S1	G2	2	1	
S2		2	1	
S3		2	1	
S4		2	1	
S5		2	1	
S6		2	1	
S7		2	1	
S8		2	1	

2) 시험 전경

	
초음파 감도 보정 사진(도막)	초음파 감도 보정
	
초음파 탐상을 위한 전처리 작업(1)	초음파 탐상을 위한 전처리 작업(2)
	
초음파 탐상검사를 위한 접착매질 적용	초음파탐상 검사 실시



【사진 3.31】강재 내구성조사 전경

3.4.3 시험내용 및 평가기준

가. 초음파탐상시험(UT : Ultrasonic Testing)

1) 개요

【표 3.97】 초음파 탐상시험 시험내용 및 평가기준

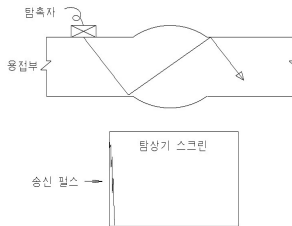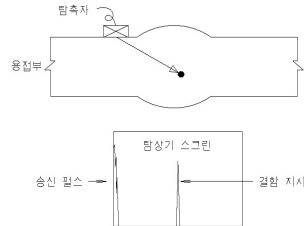개요	☑ 초음파를 이용하여 용접부 내부의 결함으로부터 반사한 초음파의 신호를 분석함으로써 시험체 내부의 결함을 검출하는 방법 ☑ 공용 중 반복하중에 의하여 발생할 수 있는 피로균열이나 용접내부의 결함 성장여부를 확인하여 구조물의 안전성을 유지하기 위하여 ST.BOX 거더 및 아치리브 하부플랜지 맞대기 용접부에 대하여 조사																																																									
시험 방법	☑ 20000Hz이상의 초음파를 매질내로 전파시켜 매질의 경계면으로부터 반사되어온 초음파를 탐상기 스크린 상에 펄스신호로 나타나게 하여 이 신호를 분석하여 결함유무를 판단 ☑ 용접부의 경우 수직탐상법으로는 검출효과가 적으므로 다음과 같은 사각 탐상법 적용 ☑ 각 탐상은 초음파가 일정한 각도를 가지고 매질내로 전파되도록 하며 용접부 내부에 결함이 존재하지 않을 경우 계속 일정한 각도로 전파되므로 수신신호가 나타나지 않음. 결함이 존재할 경우 반사된 위치까지의 초음파 진행거리를 탐상기 스크린 상에서 읽은 후 삼각함수를 이용하여 결함 깊이 산출  																																																									
평가 기준	<결함의 등급분류> <table><tr><th rowspan="2">영역</th><th colspan="6">결함의 크기 (mm)</th></tr><tr><th colspan="3">II, III</th><th colspan="3">IV</th></tr><tr><td>등급 판두께</td><td>18 이하</td><td>18~60</td><td>60 이상</td><td>18 이하</td><td>18~60</td><td>60 이상</td></tr><tr><td>1 류</td><td>6 이하</td><td>t/3 이하</td><td>20 이하</td><td>4 이하</td><td>t/4 이하</td><td>15 이하</td></tr><tr><td>2 류</td><td>9 이하</td><td>t/2 이하</td><td>30 이하</td><td>6 이하</td><td>t/3 이하</td><td>20 이하</td></tr><tr><td>3 류</td><td>18 이하</td><td>t 이하</td><td>60 이하</td><td>9 이하</td><td>t/2 이하</td><td>30 이하</td></tr><tr><td>4 류</td><td colspan="6">3류를 초과하는 것</td></tr></table> <용접부 결함의 합·부 판정기준> <table><tr><th>검사부위</th><th>합격기준</th><th>비고</th></tr><tr><td>• 압축응력, 전단응력을 받는 완전용입 맞대기 이음부</td><td>3 류 이상</td><td rowspan="3">KS-B-0896</td></tr><tr><td>• T, 모서리 이음부 중 압축응력부</td><td rowspan="2">2 류 이상</td></tr><tr><td>• T, 모서리 이음부 중 인장응력부</td></tr></table>	영역	결함의 크기 (mm)						II, III			IV			등급 판두께	18 이하	18~60	60 이상	18 이하	18~60	60 이상	1 류	6 이하	t/3 이하	20 이하	4 이하	t/4 이하	15 이하	2 류	9 이하	t/2 이하	30 이하	6 이하	t/3 이하	20 이하	3 류	18 이하	t 이하	60 이하	9 이하	t/2 이하	30 이하	4 류	3류를 초과하는 것						검사부위	합격기준	비고	• 압축응력, 전단응력을 받는 완전용입 맞대기 이음부	3 류 이상	KS-B-0896	• T, 모서리 이음부 중 압축응력부	2 류 이상	• T, 모서리 이음부 중 인장응력부
영역	결함의 크기 (mm)																																																									
	II, III			IV																																																						
등급 판두께	18 이하	18~60	60 이상	18 이하	18~60	60 이상																																																				
1 류	6 이하	t/3 이하	20 이하	4 이하	t/4 이하	15 이하																																																				
2 류	9 이하	t/2 이하	30 이하	6 이하	t/3 이하	20 이하																																																				
3 류	18 이하	t 이하	60 이하	9 이하	t/2 이하	30 이하																																																				
4 류	3류를 초과하는 것																																																									
검사부위	합격기준	비고																																																								
• 압축응력, 전단응력을 받는 완전용입 맞대기 이음부	3 류 이상	KS-B-0896																																																								
• T, 모서리 이음부 중 압축응력부	2 류 이상																																																									
• T, 모서리 이음부 중 인장응력부																																																										

※ 진단장비 활용·관리 매뉴얼(한국시설안전공단, 2006.12) 참조

※ 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(국토교통부, 국토안전관리원, 2022.12) 참조


【표 3.98】 초음파 탐상시험 시험보고서

시험보고서 (초음파 탐상 검사-UT)	
구조물 명칭	울산JCT4교
구조물의 경과 년수	10년 이상
시험일	2023.04.10.(09:00~18:00)
적용 규격	KS -B-0896
시험 부위 청소 여부 및 접촉 매질 종류	청소 시행 / Glycerin(글리세린)
검출 레벨	2류 M Level
탐상 방법	Direct contact(직접 접촉법)
탐상 각도	0° 70°
탐상 기법	Straight Beam Technique(수직 탐상법), Angle Beam Technique(사각 탐상법)
시험 위치	보고서 참조

			
시험부 청소	접촉매질 처리	강박스거더 내부 시험	

나. 도막두께 측정(Dry Film Thickness Measurement)

1) 개요

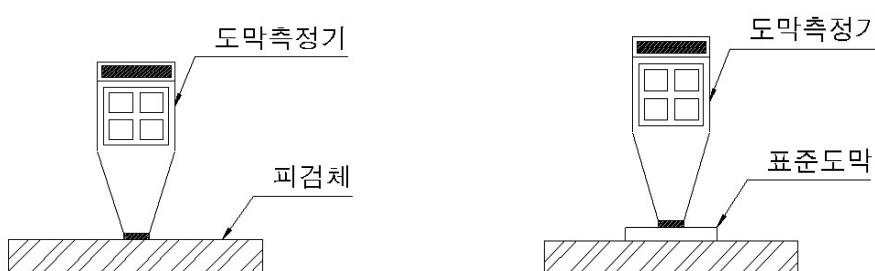개요	☑ 본 측정은 강재의 높은 안전도를 제공하며 강재의 공용수명의 확보 및 도장의 유지관리비용을 감소시키기 위함. 측정결과는 기존의 두께를 기준하여 정상적으로 도장작업이 수행되었는지의 여부 및 감소여부 판단. 방청방식도장에서는 절대적으로 필요한 요소이며, 도장상태가 구조물에 미치게 될 영향에 대해 평가 할 필요가 있음
시험 방법	☑ 도막두께 측정은 전자석 또는 영구자석을 이용하여 피검체(자성체)에 도포된 도막의 두께를 측정하는 검사방법으로 페인트 도막 및 기타 코팅에 적용 ☑ 도막이 도포되지 않은 피검체(자성체)에 전자석 또는 영구자석을 접촉시켜 지시계의 눈금을 영점(Zero) 조정 ☑ 영점 조정 후 확인하고자 하는 두께와 유사한 표준도막을 이용하여 교정  ☑ 교정 후 측정부위에 접촉시켜 전자석 또는 영구자석의 자력차를 수치로 나타내어 도막두께 확인

2) 평가기준

일반적으로 강교에 사용되는 도장계열은 일반환경과 특수환경에 따라 다르게 시공되고 있다. 일반환경용 도장은 재래식 도장과 중방식 도장으로 구분되고, 특수환경용 도장도 중방식 도장(우레탄계 마감), 중방식 도장(자연건조형 불소수지 마감), 내부도장(콜탈에폭시 마감), 내부도장(에폭시 마감), 내부도장(후막형 콜탈 에폭시 마감) 등 다양한 재료를 이용한 도장이 실시되고 있다.

대상구조물의 주요 구조부재인 거더는 일반환경용 중방식 도장으로 추정되며, 이에 대한 도장시방으로 시공당시 『도로공사표준시방서(2018)』의 일반환경용 중방식 도장을 평가기준으로 정하였으며, 그 내용은 다음과 같다.

【표 3.99】일반환경용 중방식 도장(도로공사표준시방서(2018))


구 분	도장 계열	공 정	준공당시 기준		현 시방기준		도장 횟수
			도료명칭 또는 방법	도막두께 (μm)	도료명칭 또는 방법	도막두께 (μm)	
교 량 외 부	GEB	1차 표면처리	SSPC - SP10		SSPC - SP10		
		샙 프라이머	무기질 아연말 샙프라이머	20	무기질 아연말 샙프라이머	20	1
		2차 표면처리	SSPC - SP10		SSPC - SP10		
		공장 도장	제1층 무기질 아연말도료	75	무기질 아연말도료	75	1
			제2층 미스트 코트	60	미스트 코트	80	1
			제3층 염화고무계도료		고고분형 에폭시계 도료		1
		공장/ 현장도장	제4층 염화고무계도료	60	우레탄계 도료	30	1
			제5층 -	-	우레탄계 도료	30	1
		계		195		215	
교 량 내 부	GIB	1차 표면처리	SSPC - SP10		SSPC - SP10		
		샙 프라이머	무기질 아연말 샙프라이머	20	무기질 아연말 샙프라이머	20	1
		2차 표면처리	SSPC - SP10		SSPC - SP10		
		공장 도장	제1층 무기질 아연말도료	75	무기질 아연말도료	75	1
			제2층 미스트 코트	75	미스트 코트	100	1
			제3층 역청질계도료		고고분형 에폭시계 도료		1
		계		150		175	

【표 3.100】도막두께 측정 시험보고서

시험 보고서 (도막두께 시험)	
구조물 명칭	울산JCT4교
구조물의 경과 년수	10년 이상
시험일	2023.04.04.~2023.04.13.(09:00~18:00)
도막두께 측정 위치	보고서 및 부록 Data Sheet 참조
도막두께 측정 결과분석	도막두께를 측정한 결과, 시험을 실시한 16개소의 측정두께의 평균 외부($234\mu\text{m}\sim 250\mu\text{m}$), 내부($191\mu\text{m}\sim 205\mu\text{m}$)은 도로공사 표준시방서(2018)의 기준 (교량외부: $215\mu\text{m}$, 교량내부: $175\mu\text{m}$)을 만족하고 있는 것으로 분석되었다.
 	
도막두께 측정 #1 도막두께 측정 #2	

3.4.4 용접부에 발생하는 대표적인 결함

 
【표 3.101】 용접부에 발생하는 대표적인 결함

결함내용	설명	비고
균열 Crack	용접부의 작은 단면에 걸리는 하중이 금속의 응력값을 초과할 때 발생함. 균열은 모재 또는 용접금속에서도 나타나며 다른 결함, Notch 등과 함께 나타나기도 함	
용접부족(LF) Lack of fusion	그림과 같이 용접금속과 모재 사이가 완전하게 용합이 되지 아니한 상태	
용입부족(IP) Incomplete Penetration	그림과 같이 용융금속의 두께가 모재두께 보다 적게 용입이 이루어진 상태	
언더 컷 Under cut	용접사 기량 또는 용접조건 불량 등의 원인에 의하여 그림과 같이 움푹 패인 형상으로, 도로교 표준시방서 15.3.3의 (12)에 의하면 0.3~0.8mm 까지 허용됨	
언더 필 Under fill	용융금속이 덜 채워진 형상 	
아크 스트라이크 Arc strike	용접을 시작할 때 용접봉을 모재쪽에 대고 Arc를 발생시킴으로 인하여 모재가 움푹 패인 현상으로 응력집중의 원인이 됨	
기공 Porosity	이물질이나 수분에 의해 용접부 내부에 가스가 발생되어 용접금속 외부로 빠져 나오지 못하고 내부에서 기포를 형성한 상태	
블로 홀 Blow hole (Pit)	이물질이나 수분에 의해 발생된 가스가 용접 비드 표면에 빠져 나오면서 발생된 작은 구멍	
용접Bead 상태불량 -과대한 용접 덧붙임 -Bead 표면의 과대한 요철	도·시(표 15.3.7)에 의하면 용접 Bead 폭 B에 따라 용접 덧붙임 높이 h값이 규정되어 있으며, 이 규정을 초과하는 덧붙임, 용접 Bead 표면의 과대한 요철 등이 발생	
스패터 Spatter	용접시 용융 Pool로부터 모재쪽으로 튀겨 나온 조그마한 금속 알갱이	
슬래그 혼입 Slag Inclusion	용접봉 피복 등이 용접금속 내에 혼입된 상태. 용접 내부의 슬래그는 강도를 저하시키며, 표면의 슬래그는 도장박리의 원인이 됨	

3.4.5 시험결과 및 분석

가. 강재 초음파 탐상시험(U.T)

1) 위치도

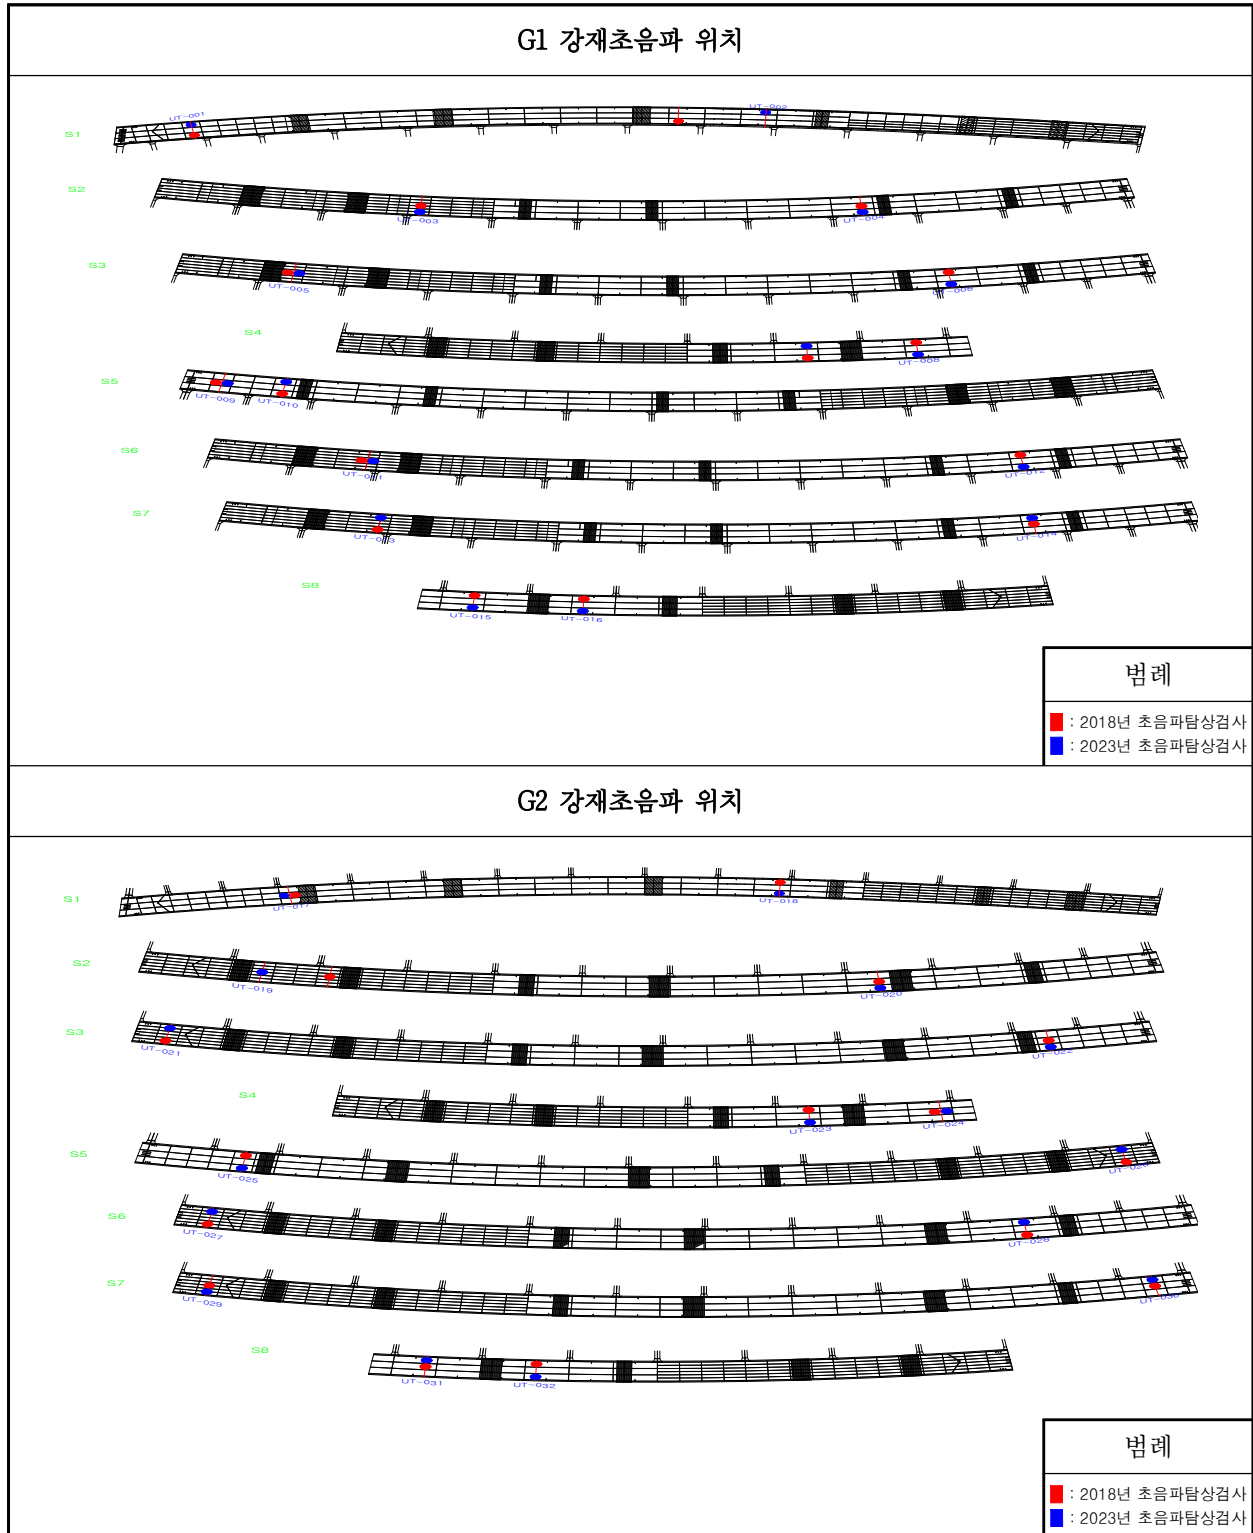

【그림 3.28】 강재 초음파 탐상시험(U.T) 위치도

2) 측정결과

- 강재 초음파 시험 결과, 전 개소에서 손상이 없는 양호한 상태로 조사되었고, 용접부 주변으로 피로 균열은 관찰되지 않았으며, 용접상태는 전반적으로 양호한 것으로 판단된다.

【표 3.102】 강재 초음파(U.T) 탐상시험 측정결과

구 분	시험위치			등 급	결 과	분 석	비 고
울산JCT4교	S1	G1	UT01(D1/2)	I	합격	-	
			UT02(D8/9)	I	합격	-	
		G2	UT17(D3/4)	I	합격	-	
			UT18(D9/10)	I	합격	-	
	S2	G1	UT03(D3/4)	I	합격	-	
			UT04(D10/11)	I	합격	-	
		G2	UT19(D2/3)	I	합격	-	
			UT20(D11/12)	I	합격	-	
	S3	G1	UT05(D1/2)	I	합격	-	
			UT06(D9/10)	I	합격	-	
		G2	UT21(D0/1)	I	합격	-	
			UT22(D10/11)	I	합격	-	
	S4	G1	UT07(D6/7)	I	합격	-	
			UT08(D7/8)	I	합격	-	
		G2	UT23(D6/7)	I	합격	-	
			UT24(D7/8)	I	합격	-	
	S5	G1	UT09(D0/1)	I	합격	-	
			UT10(D1/2)	I	합격	-	
		G2	UT25(D1/2)	I	합격	-	
			UT26(D10/11)	I	합격	-	
	S6	G1	UT11(D1/2)	I	합격	-	
			UT12(D8/9)	I	합격	-	
		G2	UT27(D0/1)	I	합격	-	
			UT28(D8/9)	I	합격	-	
	S7	G1	UT13(D1/2)	I	합격	-	
			UT14(D8/9)	I	합격	-	
		G2	UT29(D0/1)	I	합격	-	
			UT30(D9/10)	I	합격	-	
	S8	G1	UT15(D0/1)	I	합격	-	
			UT16(D1/2)	I	합격	-	
		G2	UT31(D0/1)	I	합격	-	
			UT32(D1/2)	I	합격	-	
시험개소		32 EA					
합격개소		32 EA					
불합격개소		0 EA					

3) 전차 정밀안전진단 강재 초음파(U.T) 탐상시험 결과 비교

- 전차 정밀안전진단 비교한 결과, 객관적인 자료 획득을 위해 전반적으로 시험위치를 변경하였으며, 금회 결과 합격 32EA, 불합격 0EA인 것으로 확인되었으며, 전차와 동일한 전구간 1급으로 합격으로 확인되어 용접부의 상태는 양호한 것으로 판정된다.

【표 3.103】 전차 정밀안전진단 강재 초음파(U.T) 결과 비교

구 분		전차 정밀안전진단 (‘18년)		금회 정밀안전진단 (‘23년)	
		위치	결과	위치	결과
S1	G1	UT01	O 합격	UT01(D1/2)	O 합격
		UT02	O 합격	UT02(D8/9)	O 합격
	G2	UT17	O 합격	UT17(D3/4)	O 합격
		UT18	O 합격	UT18(D9/10)	O 합격
S2	G1	UT03	O 합격	UT03(D3/4)	O 합격
		UT04	O 합격	UT04(D10/11)	O 합격
	G2	UT19	O 합격	UT19(D2/3)	O 합격
		UT20	O 합격	UT20(D11/12)	O 합격
S3	G1	UT05	O 합격	UT05(D1/2)	O 합격
		UT06	O 합격	UT06(D9/10)	O 합격
	G2	UT21	O 합격	UT21(D0/1)	O 합격
		UT22	O 합격	UT22(D10/11)	O 합격
S4	G1	UT07	O 합격	UT07(D6/7)	O 합격
		UT08	O 합격	UT08(D7/8)	O 합격
	G2	UT23	O 합격	UT23(D6/7)	O 합격
		UT24	O 합격	UT24(D7/8)	O 합격
S5	G1	UT09	O 합격	UT09(D0/1)	O 합격
		UT10	O 합격	UT10(D1/2)	O 합격
	G2	UT25	O 합격	UT25(D1/2)	O 합격
		UT26	O 합격	UT26(D10/11)	O 합격
S6	G1	UT11	O 합격	UT11(D1/2)	O 합격
		UT12	O 합격	UT12(D8/9)	O 합격
	G2	UT27	O 합격	UT27(D0/1)	O 합격
		UT28	O 합격	UT28(D8/9)	O 합격
S7	G1	UT13	O 합격	UT13(D1/2)	O 합격
		UT14	O 합격	UT14(D8/9)	O 합격
	G2	UT29	O 합격	UT29(D0/1)	O 합격
		UT30	O 합격	UT30(D9/10)	O 합격
S8	G1	UT15	O 합격	UT15(D0/1)	O 합격
		UT16	O 합격	UT16(D1/2)	O 합격
	G2	UT31	O 합격	UT31(D0/1)	O 합격
		UT32	O 합격	UT32(D1/2)	O 합격
시험개소		32 EA		32 EA	
합격개소		32 EA		32 EA	
불합격개소		0 EA		0 EA	

나. 도막두께 측정

1) 측정결과

- 울산JCT4교에 대하여 도막두께 시험은 16개소 실시하였으며, 측정치는 거더내부의 경우 191~205 μm (공칭두께 175 μm), 거더외부의 경우 234~250 μm (공칭두께 215 μm)로 기준 두께를 만족하는 것으로 분석되어 도장된 도막두께는 양호한 상태인 것으로 확인되었다.

【표 3.104】도막두께 측정결과

구 분	세부위치			기준 두께	측정두께					평균	결과치		비고
					1	2	3	4	5		만족	미달	
울산JCT 4교	S1	G1	내부 좌측 복부	175	208	203	183	200	196	198	●		
		G2	외부 우측 복부	215	222	238	224	244	253	236	●		
	S2	G1	내부 좌측 복부	175	185	213	212	195	199	201	●		
		G2	외부 우측 복부	215	228	265	235	243	255	245	●		
	S3	G1	내부 좌측 복부	175	195	210	187	210	213	203	●		
		G2	외부 우측 복부	215	223	258	245	237	266	246	●		
	S4	G1	내부 좌측 복부	175	191	201	186	210	186	195	●		
		G2	외부 우측 복부	215	227	235	228	232	249	234	●		
	S5	G1	내부 좌측 복부	175	205	191	204	205	204	202	●		
		G2	외부 우측 복부	215	254	227	261	243	260	249	●		
	S6	G1	내부 좌측 복부	175	188	199	194	183	192	191	●		
		G2	외부 우측 복부	215	259	219	222	232	267	240	●		
	S7	G1	내부 좌측 복부	175	199	207	195	198	187	197	●		
		G2	외부 우측 복부	215	234	263	249	259	223	246	●		
	S8	G1	내부 좌측 복부	175	211	201	211	195	209	205	●		
		G2	외부 우측 복부	215	269	241	235	253	252	250	●		
시험개소											16개소		

3.5 현장조사 및 시험 결과요약

3.5.1 외관조사 결과요약

가. 금회 진단 외관조사 결과요약

【표 3.105】금회 진단 외관조사 결과요약

구 분	주요결합 및 외관조사 결과	검토의견
바닥판	주요손상으로는 균열(cw=0.3mm미만), 균열 부 백태, 망상균열이 조사됨.	조사된 바닥판 균열은 대부분 횡방향과 2방향의 형태를 띄고 있으며, 일부개소는 우수가 침투하여 백태현상을 유발시키고 있음. 상기 손상은 건조수축 등의 콘크리트 성질에 기인해 발생한 비구조적 손상과 보수미흡 등으로 판단됨. 따라서, 내구성 저하 방지를 위해 표면보수를 실시한다면 구조물의 안전성 및 사용성에는 지장이 없을 것으로 판단됨.
STB Girder	도장박리, 부식이 조사됨.	- 박리부위 도장은 상도층(마감층)만이 떨어져 나간 상태로서 강재에 미치는 영향은 적으로 것으로 판단되나, 구조물의 장기적인 내구성 확보를 위해서는 재도장을 통한 유지관리가 요구됨. - 부식손상은 시점부 스칼롭(Scallop) 및 현장이음부(Splice) 틈을 통해 유입된 우수가 배수되지 못하고 거더 내부에서 부식환경을 초래하여 공용중 발생한 손상으로 판단됨.
가로보	상대양호함.	-
교대	주요손상으로는 균열(cw=0.3mm미만)이 조사됨.	손상규모, 형상, 위치 등을 고려해 볼 때 구조적 원인에 의해 발생한 손상이라기보다 건조수축, 수화열 등에 발생한 미세균열로 추정됨.
교각	주요손상으로 기둥부 및 코핑부에서 수평 및 수직형상을 띤 균열 폭 0.1~0.3mm 수준의 균열 및 망상균열(4개소)이 국부적으로 조사됨.	재료적 특성에 의한 비구조적 균열로 판단되므로 내구성 확보를 위한 표면보수가 필요함.
기초부	교대 및 교각의 기초는 지중에 매립되어 외관조사는 불가능한 것으로 조사됨.	-

【표 3.105】금회 진단 외관조사 결과요약(계속)

구 분		주요결함 및 외관조사 결과	검토의견
교량받침		주요손상으로 플레이트 부식, 받침콘크리트 균열이 조사됨.	- 플레이트 부식 및 앵커볼트 부식 우수유입 및 반복되는 습윤작용, 공용년수 증가에 따른 노후화 손상으로 손상이 부식 정도가 경미하여 부재의 제 기능에는 문제가 없을 것으로 보이나, 지속적인 열화발생시 기능성 저하가 우려됨에 따라 재도장을 통한 보수가 바람직할 것으로 판단됨. - 받침콘크리트 균열은 수직방향의 미세균열로 확인되었으며, 건조소축 및 온도변화 등 국부적으로 발생한 비교적 경미한 손상이나, 내구성 저하 방지를 위한 표면처리가 필요할 것으로 판단됨.
신축이음		신축이음장치 전 구간에서 본체부식과 일부 구간에서 유간 토사퇴적이 조사됨.	- 외기노출, 우수접촉, 경년열화, 동절기 염화칼슘 살포 등에 의해 발생한 것으로 발생규모는 경미한 것으로 확인됨. 해당손상은 지속적인 주의관찰을 실시한 후 반복되는 습윤환경에 의해 강재의 팽창 및 박리로 진전시 신축이음 교체 등을 고려해야 될 것으로 판단됨. - 토사퇴적은 공용년수 증가에 따른 이물질 유입이 주원인으로 현재 신축이음장치에 기능을 상실한 상태는 아니나, 원활한 유지관리를 위해 청소를 실시하여 관리하는 것이 바람직할 것으로 판단됨.
기타 부재	교 면 포 장	주요손상으로 포장균열이 국부적으로 조사됨.	균열의 경우, 차량의 주행에 미치는 영향 및 균열보수 시 보수효과가 작은 점, 동일 위치로 바닥판 하면의 누수, 백태와 같은 2차 손상이 없는 점 등을 고려해 볼 때, 당장의 부분적 보수는 비효율적이라 판단된다. 따라서, 정기적인 점검을 통한 주의관찰을 실시하고, 향후 마모, 균열, 소성변형 등의 손상 확대 및 진전시 일괄 보수를 실시함이 효율적일 것으로 판단됨.
	배 수 시 설	배수구 막힘이 S1경간에서 1개소 조사됨.	배수구 막힘은 유송잡물 및 이물질퇴적에 의해 국부적으로 조사되었으며, 원활한 유지관리를 위해 주기적인 청소가 필요함.
	난 간 및 연 석	주요손상으로 균열(cw=0.3mm미만)이 조사됨.	콘크리트 타설 후 재료적 특성 및 온도변화에 따른 수축·팽창 등에 의해 발생된 비구조적 손상으로 현재로써는 지속관찰이 요구되며, 향후 주입 및 표면보호제 도포 등의 보수방안을 고려하여 일괄보수를 실시하는 것이 바람직할 것으로 판단됨.

나. 기 진단(2018년) 결과와의 비교, 분석

【표 3.106】 기 진단(2018년) 외관조사 결과 비교

구분	결함 및 손상내용	단위	2018년 정밀안전진단	금회 정밀안전진단	물량 증·감
			물량	물량	
바닥판 하면	균열(cw=0.3mm미만)	m	-	9.40	▲ 9.40
	균열부 백태	m	-	12.60	▲ 12.60
	망상균열	m ²	10.00	62.00	▲ 52.00
	보수부 망상균열	m ²	-	8.00	▲ 8.00
	파손	m ²	-	0.04	▲ 0.04
STB 거더	내부	도장박리	m ²	-	▲ 0.28
		부식	m ²	-	▲ 0.04
		볼트, 너트 탈락	개소	4	▲ 4
		볼트, 너트 풀림	개소	2	▲ 2
		별집	개소	2	▲ 2
		실링미처리	개소	704	▼ 704
하부 구조	교대	균열(cw=0.3mm미만)	m	2.00	▲ 2.20
		표면오염	m ²	-	▲ 0.75
		이물질 퇴적	m ²	-	▲ 9.00
		균열(cw=0.3mm이상)	m	0.80	▼ 0.80
	교각	균열(cw=0.3mm미만)	m	2.00	▲ 2.20
		균열(cw=0.3mm이상)	m	-	▲ 0.80
		보수부 채균열(cw=0.3mm미만)	m	-	▲ 1.30
		망상균열	m ²	1.20	▲ 13.85
		보수부 망상균열	m ²	-	▲ 1.30
		표면열화	m ²	-	▲ 1.20
		표면오염	m ²	-	▲ 10.00
		보수재 박리	m ²	-	▲ 4.14
		체수	m ²	-	▲ 0.28
		식생	m ²	-	▲ 145.75

【표 3.106】 기 진단(2018년) 외관조사 결과 비교(계속)

구분	결합 및 손상내용	단위	2018년 정밀안전진단	금회 정밀안전진단	물량 증·감
			물량	물량	
교량받침	플레이트 부식	개소	6	5	▼ 1
	앵커볼트 부식	개소	-	1	▲ 1
	받침콘크리트 균열	m	-	1.60	▲ 1.60
	받침콘크리트 망상균열	m ²	-	2.00	▲ 2.00
	받침콘크리트 박리	m ²	-	0.12	▲ 0.12
	받침콘크리트 재료분리	m ²	-	0.20	▲ 0.20
	받침콘크리트 파손	m ²	-	0.01	▲ 0.01
	받침몰탈 균열	m	-	0.70	▲ 0.70
	받침콘크리트 잡철근노출	m ²	-	-	- -
신축이음 장치	후타재 균열	m	6.10	2.90	▼ 3.20
	본체부식	m	7.50	11.00	▲ 3.50
	유간 토사퇴적	m	14.00	14.00	- -
	유도배수 고무재 파손	m	5.00	-	▼ 5.00
	후타재 박락	m ²	0.03	-	▼ 0.03
	차수판 볼트탈락	개소	1	-	▼ 1
교면포장	포장균열	m	177.00	256.50	▲ 79.50
기타 부재	배수 시설	배수관 부식	개소	2	▲ 2
		배수관 형식불량	개소	7	▲ 7
		유도배수관 길이부족	개소	1	▲ 1
		배수구 막힘	개소	1	▼ 4
	난간 및 연석	균열(cw=0.3mm미만)	m	64.70	▼ 1.90
		보수부 재균열(cw=0.3mm미만)	m	0.50	▲ 0.50
		균열부 백태	m	36.30	▲ 1.90
		망상균열	m ²	20.60	▲ 20.60
		백태	m ²	0.03	▲ 0.03
		박리	m ²	0.22	▲ 0.22
		옹벽 단차	개소	1	▲ 1
검토의견	•기 진단(18년)과의 비교분석 결과, 구조물의 발생된 손상의 급격한 상태변화는 없는 것으로 확인되었으며, 공용중 실시한 유지보수로 일부 손상물량이 감소한 것으로 조사됨. •금회진단에서 조사된 신규손상은 상세조사 및 경년열화 등에 의하여 추가 확인된 것으로 판단됨.				

3.5.2 콘크리트 내구성 결과요약

가. 금회 정밀안전진단 콘크리트 내구성조사 결과요약

【표 3.107】 금회 정밀안전진단 내구성조사 결과요약

시 험 명	시험부위			시험결과		평가의견
비파괴 강도 (MPa)	상부구조 (바닥판)		반발경도법	30.2~32.4		•설계기준강도대비 100% 이상으로 공용연수 경과에 따른 콘크리트강도 저하는 없는 것으로 판단됨. •건전부대비 비건전부의 측정강도가 95%를 상회하여 콘크리트의 표면 품질 저하는 경미한 것으로 판단됨.
			초음파전달속도법	29.6~30.8		
	하부 구조	교대	반발경도법	26.3~28.1		
				25.4~27.4		
		교각	초음파전달속도법	42.4~43.5		
				42.7~45.7		
철근탐사 (mm)	구 분			배근간격	피복두께	•전반적으로 단위길이당 철근수량을 만족하며 측정피복두께가 설계피복두께 및 배근간격은 일부구간 차이는 있으나, 전반적으로 양호한 것으로 분석됨.
	상부구조 (바닥판)		주철근	109~138	40~45	
			배력철근	100~131	39~44	
	하부 구조	교대	주철근	111~141	100~104	
			배력철근	118~162	99~109	
		교각	주철근	110~188	120~138	
			배력철근	264~320	119~154	
	탄산화 잔여깊이 (mm)	상부구조			34.1~34.9	
하부구조			92.5~111.6			
염화물 함유량시험 (kg/m³)	상부구조			0.405		•상태평가 기준 “b” 로서, 염화물에 의한 철근 부식이 발생할 우려가 없는 것으로 판단됨.
	하부구조			0.420~0.726		
종합 평가	•비파괴강도 측정결과, 전 개소의 측정값이 설계기준강도를 상회하는 것으로 나타났으며, 건전부 대비 비건전부의 측정압축강도가 95%를 상회하여 본 구조물의 콘크리트 품질은 양호한 것으로 판단됨. •탄산화 깊이 측정결과, 전개소에서 상태평가 “a” 로 검토되어 현 상태에서는 탄산화에 철근부식의 우려가 없는 상태로 판단됨. •염화물함유량 시험결과 상부구조 1개소, 하부구조 2개소에서 부식이 발생할 우려가 없는 것으로 판단됨.					

나. 기 정밀안전진단(2018년)결과 비교, 분석

【표 3.108】 내구성조사 기 정밀안전진단(2018년)결과와의 비교

시 험 명	시험부위		시험결과				평가의견
			2018년 정밀안전진단		금회 정밀안전진단		
비파괴 강도 (MPa)	상부 구조	반발경도	28.0~31.8		30.2~32.4		•측정위치의 편차가 존재하나 모든 부재에서 설계기 준강도를 상회하여 구조물의 공용 년수 증가에 의한 강도저하는 발생 하지 않음.
		초음파 전달속도	21.2~26.6		29.6~30.8		
	하부 구조	반발경도	24.8~28.4		25.4~28.1		
		초음파 전달속도	22.5~28.3		42.4~45.7		
철근탐사 (mm)	구 분		배근간격	피복두께	배근간격	피복두께	•측정위치에 따른 편차가 일부 존재 하나 전반적으로 기 진단 결과값과 근사하며, 단위길 이당 철근수량을 만족하며 측정피 복두께가 설계피 복두께를 상회하여 철근의 배근상 태는 양호함.
	상부 구조	주철근	105~135	40~60	109~138	40~45	
		배력철근	110~135	37~46	100~131	39~44	
	교대	주철근	110~145	38~102	111~141	100~104	
		배력철근	135~225	47~110	118~162	99~109	
	교각	주철근	110~140	96~122	110~188	120~138	
		배력철근	270~305	87~105	264~320	119~154	
탄산화 잔여깊이 (mm)	상부 구조		34.4~47.7		34.1~34.9		•기 진단 결과와 비교하여 전반적 으로 잔여피복두께가 감소한 부재가 존재하나, 상태 평가등급 “a” 로 내구성저하 문제 는 발생하지 않음.
	하부 구조		31.6~111.8		92.5~111.6		
염화물 함유량시험 (kg/m³)	상부 구조		0.148		0.405		•시험결과, 염화물 에 의한 부식 발 생 가능성이 낮은 상태로 판단됨.
	하부 구조		0.140~0.159		0.420~0.726		
종합 평가	•비파괴강도 측정, 탄산화 깊이측정, 염화물함유량 시험 등을 기 진단 결과와 비교 할 때 공용 기간 경과에 따른 내구성 저하는 없는 것으로 분석됨. •철근 배근상태 및 피복두께 측정값이 기 진단 결과와 측정위치별 다소 상이하나, 전반적으로 유사하게 나타나, 공용기간 경과에 따른 콘크리트 내부의 유동은 없다고 분석됨.						

3.5.3 강재 내구성조사 결과요약

가. 금회 정밀안전진단 강재 내구성조사 결과요약

【표 3.109】 금회 정밀안전진단 강재 내구성조사 결과요약

시 험 명	시험부위		시험결과	평가의견
강재 초음파탐상	맞대기 용접부		합격(32개소)	• 내부결함이 없는 1급(합격).
도막두께 (μm)	STB Girder	거더 내부	191.0~205.0	• 거더 내·외부 모두 표준도막 두께를 상회하는 양호한 상태인 것으로 측정됨.
		거더 외부	234.0~250.0	
종합 평가	• 강재에 대한 초음파탐상 시험결과, 합격(Ⅰ등급) 판정되어 맞대기이음부의 용접상태는 양호한 것으로 나타났으며, 도막두께 측정값은 기준치를 상회하는 양호한 상태인 것으로 측정됨.			

나. 전차 정밀안전진단(2018년)결과 비교, 분석

【표 3.110】 강재 내구성조사 전차 정밀안전진단(2018년)결과와의 비교

시 험 명	시험부위		시험결과		평가의견
			전차 정밀안전진단 (‘18년)	금회 정밀안전진단 (‘23년)	
강재 초음파탐상	거더 내부 맞대기 용접부		합격(32개소)	합격(32개소)	• 기 진단 결과와 동일하게 내부결함이 없는 1급(합격) 으로 판정됨.
도막두께 (μm)	STB Girder	거더 내부	-	191.0~205.0	• 도막두께가 양호한 상태로 측정됨.
		거더 외부	-	234.0~250.0	
종합 평가	• 기 진단 결과와 비교 시 강재에 대한 초음파탐상 시험은 32개소에서 모두 내부결함이 없는 1급(합격)으로 조사되었고, 도막두께의 경우는 금회 정밀안전진단에서 도막두께 기준치를 상회하는 양호한 상태인 것으로 측정됨.				

제 4장 시설물의 상태평가

4.1 개 요

4.2 상태평가 항목 및 기준

4.3 상태평가 결과

제 4장 시설물의 상태평가

4.1 개요

시설물의 상태평가는 재료시험 및 외관조사에 의해 시설물의 각 부재로부터 발견된 상태변화(결함, 손상, 열화)를 근거로 하여 『시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침_안전점검·진단편(교량)(2022.12, 국토교통부/국토안전관리원)』의 상태평가 기준에 따라 실시하였다.

정밀안전진단의 상태평가 기준은 시설물의 전체 부재에 대하여 외관조사방도를 작성하여 부재별로 상세히 상태평가를 실시하였으며, 시설물 전체에 대한 상태평가 결과를 결정하였다.

4.2 상태평가 항목 및 기준

4.2.1 부재별 상태평가 적용범위

부재별 상태평가 기준은 교량의 거더와 가로보를 분리하고, 콘크리트의 탄산화와 염화물에 대한 평가항목을 포함하여 세분화하였으며, 아래의 표와 같이 부재별 상태평가 기준을 부재의 중요도를 감안하여 차등화 함으로써 가능한 한 전체 상태평가 기준과 부합하도록 조정하였다. 교량의 안전에 직접적인 영향을 미치는 바닥판, 거더, 하부구조 및 받침은 평가기준을 a~e로 범위를 적용하고, 내구성에 영향을 미치는 신축이음, 배수시설, 교면포장과 2차부재인 가로보는 a~d로 범위를 조정하였다.

【표 4.1】 부재별 상태평가 적용 범위

부재의 분류		차등 적용범위
상부구조	바닥판, 거더, 케이블	a, b, c, d, e
	2차부재 (가로보)	a, b, c, d
하부구조	교대 및 교각, 기초, 주탑	a, b, c, d, e
받침	교량받침	a, b, c, d, e
기타부재	신축이음, 난간 및 연석, 배수시설, 교면포장	a, b, c, d
콘크리트 재료	탄산화, 염화물	a, b, c, d

부재별 상태평가는 전체 수량에 대한 손상수량의 비율에 의해 평가하는 정량적 평가와 시설물의 상태에 대한 점검자의 주관적인 의견에 의한 정성적 평가를 동시에 수행하며 정성적 평가 시 점검자에 의한 편차를 줄이기 위해 손상수량 및 손상현황에 대한 정도를 정확히 파악하여야 한다.

4.2.2 구조형식에 따른 부재별 가중치

【표 4.2】 구조형식에 따른 일반교량의 부재별 가중치

구분	결합도 평가항목	슬래브 교량	거더교량							라멘교	
			일반 거더교			바닥판·거더 일체형		아치,트러스		거더 없음	거더있음 (복개구조물)
			일반	2차부재 없음	바닥판 없음	강 바닥판	PSC 박스	콘크리트 바닥판	강 바닥판		
상부	바닥판	34	18	18	-	20	20	15		34	20 21
	주 형	-	20	25	37	18	20	23		-	21 23
	2차부재	-	5	-	11	5	3	5		-	5 -
하부	교대/교각	20	13	13	18	13		13		34	22 24
	기초	7	7	7	7	7		7		7	7 7
받침	교량받침	10	9	9	14	9		9		3	3 3
기타	신축이음	10	9	9	-	9		9		3	3 3
	교면포장	7	7	7	-	7		7		7	7 7
	배수시설	3	3	3	-	3		3		3	3 3
	난간/연석	2	2	2	6	2		2		2	2 2
콘크리트	탄산화	상부	2	2	-	-	2	2	-	4	
		하부	2	2	4	4	2	2	4		
	염화물	상부	2	2	-	-	2	2	-	3	
		하부	1	1	3	3	1	1	3		

<해 설>

- 하부구조물이 무근콘크리트로 시공된 경우, 하부구조물의 탄산화 및 염화물항목에 할당된 가중치를 상부구조물의 탄산화 및 염화물항목의 가중치에 포함시킨다.
- 하부구조물은 무근콘크리트, 상부구조물은 강재로 시공된 경우, 상부구조물의 탄산화 및 염화물 항목에 할당된 가중치는 상부구조물의 상태평가항목(바닥판, 거더)의 가중치에 균등배분하고 하부구조물의 탄산화 및 염화물항목에 할당된 가중치는 하부구조물(교대/교각)의 가중치에 포함시킨다.
- 기타시설물(신축이음, 교면포장, 배수시설, 난간/연석)이 없는 경우, 기타시설물에 할당된 가중치는 바닥판의 가중치에 포함시킨다.
- 기초에 대한평가가 수행되지 않았을 경우, 기초에 할당된 가중치는 교대/교각의 가중치에 포함시킨다.

4.2.3 상태평가 결과 결정

가. 경간(지점)별 부재 상태평가 산정

- 1) 개별부재에서 발견된 결함 및 손상에 대하여 평가한 후 각 상태평가 결과 중 최적값을 개별부재 상태평가 결과로 산정한다.
- 2) 한 경간 내에서 여러 부재가 있을 경우는 각 부재의 상태평가 기준 중 최적값을 경간(지점) 상태평가 결과로 산정한다.
- 3) 복개구조물은 바닥판의 장변방향으로 경간을 구분하고, 1경간의 길이는 약50m 범위 또는 신축이음부를 경계로 경간을 구분하는 것으로 한다.


나. 전체 시설물의 상태평가 결과 결정

구조형식이 같은 부재에 대해 부재별로 평균하여 부재 상태평가를 결정한 후 구조형식에 따른 부재별 가중치를 적용하여 환산 결함도 점수를 구한다.

환산 결함도 점수는 시설물 전체의 상태평가 결과를 산정하기 위한 기준 값이며, 【표 4.3】의 결함도 점수 범위에 따른 기준을 적용하여 시설물 전체에 대한 상태평가 결과를 구한다.

【표 4.3】결함도 점수 범위에 따른 기준

기준	A	B	C	D	E
결함도 지수	0.10	0.20	0.40	0.70	1.00
결함도 범위	$0 \leq x < 0.13$	$0.13 \leq x < 0.26$	$0.26 \leq x < 0.49$	$0.49 \leq x < 0.79$	$0.79 \leq x$

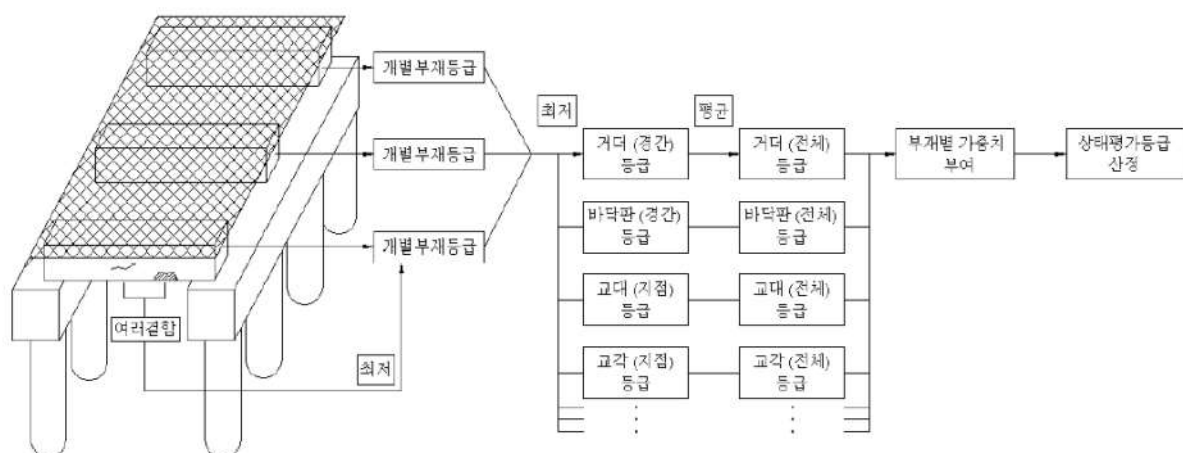

【그림 4.1】전체 교량의 상태평가 결과 산정 방법

4.3 상태평가 결과

4.3.1 각 부재별 상태평가 결과

가. 바닥판

- 바닥판에 대한 상태평가 결과, 전 구간 “b” 로 산정되었다.
- 바닥판하면에 균열(Cw=0.3mm미만), 균열부 백태, 망상균열, 파손이 조사되었으며, 상태평가 기준 “b” 로 평가되었다.

【표 4.4】 바닥판 상태평가 결과

구 분	점검 면적 (㎡)	1방향 균열				2방향 균열				열화 및 손상						평가 결과
		균열폭 (mm)		균열율 (%)		균열폭 (mm)		균열율 (%)		누수 및 백태 손상면적율(%)		표면손상 면적율(%)		철근부식 손상면적율(%)		
S1	681.3	-	a	-	a	-	a	-	a	0.007	b	-	a	-	a	b
S2	681.3	-	a	-	a	0.1	b	0.881	b	0.220	b	-	a	-	a	b
S3	564.9	-	a	-	a	0.1	b	1.770	b	0.089	b	-	a	-	a	b
S4	366.1	-	a	-	a	0.1	b	2.049	b	-	a	-	a	-	a	b
S5	487.3	0.1	b	0.164	b	0.1	b	1.642	b	0.226	b	-	a	-	a	b
S6	487.3	-	a	-	a	0.1	b	3.694	b	-	a	-	a	-	a	b
S7	487.3	0.1	b	0.041	b	0.1	b	0.821	b	-	a	-	a	-	a	b
S8	366.1	0.2	b	0.369	b	0.1	b	4.507	b	-	a	0.011	b	-	a	b

나. 거더

- 거더에 대한 상태평가 결과, “a~b” 로 산정되었다.
- 내부에 도장박리 및 부식 등이 조사되었으며, 상태평가 기준 “b” 로 평가되었다.

【표 4.5】 거더 상태평가 결과

구 분	부재 면적 (㎡)	모재 및 연결부 손상								표면열화				평가 결과
		부재 균열		변형, 파단		연결볼트 이완, 탈락		용접연결부 결합		도장탈락 면적(%)		부식발생 면적(%)		
S1	1,309.1	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S2	1,309.1	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S3	1,088.3	-	a	-	a	-	a	-	a	0.026	b	0.003	b	b
S4	711.1	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S5	941.1	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S6	941.1	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S7	941.1	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	0.001	b	b
S8	711.1	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a

다. 2차부재(가로보)

- 2차부재(가로보)는 손상이 없는 양호한 상태인 “a” 로 평가되었다.

【표 4.6】 2차부재(가로보) 상태평가 결과

구 분	부재 면적 (㎡)	모재 및 연결부 손상								표면열화				평가 결과
		부재 균열		변형, 파단		연결볼트 이완, 탈락		용접연결부 결합		도장탈락 면적(%)		부식발생 면적(%)		
S1	95.7	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S2	95.7	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S3	77.7	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S4	47.8	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S5	65.8	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S6	65.8	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S7	65.8	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a
S8	47.8	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	a

라. 교대

① 교대

- 교대(A1, A2)에 대한 상태평가 결과, 균열 등이 조사되어 전구간 “b” 로 평가되었다.

【표 4.7】 교대 상태평가 결과

구 분	점검 면적 (㎡)	균열, 변위				열화 및 손상				평가 결과
		균열폭 (mm)		변위		표면 손상면적(%)		철근부식 손상면적(%)		
A1	152.6	0.2	b	-	a	-	a	-	a	b
A2	82.8	0.2	b	-	a	-	a	-	a	b

마. 교각

- 교각(P1~P7)의 상태평가 결과, “a~c” 로 산정되었다.
- 교각에 균열(Cw=0.3mm미만), 망상균열 등이 발생되어 “b” 로 평가되었다.
- 교각에 균열(Cw=0.3mm이상)이 발생되어 “c” 로 평가되었다.

【표 4.8】 교각 상태평가 결과

구 분	부재 면적 (㎡)	균열, 변위				열화 및 손상				평가 결과
		균열폭(mm)		변위		표면 손상면적(%)		철근부식 손상면적(%)		
P1	275.5	0.2	b	-	a	0.871	b	-	a	b
P2	336.5	0.1	b	-	a	-	a	-	a	b
P3	391.9	0.1	b	-	a	0.383	b	-	a	b
P4	421.7	-	a	-	a	-	a	-	a	a
P5	468.6	0.2	b	-	a	0.307	b	-	a	b
P6	457.2	0.2	b	-	a	-	a	-	a	b
P7	301.0	0.3	c	-	a	-	a	-	a	c

바. 기초

- 교대 및 교각의 기초는 비노출 상태이므로, 조사불가 상태 “q” 로 산정되었다.

【표 4.9】 기초 상태평가 결과

구 분	기초(직접, 말뚝, 케이슨) 손상				지반의 안정성				평가 결과
	균열폭 (mm)		단면손상 (파손, 철근노출 등)		세굴 여부		침하 (mm)		
A1	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P1	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P2	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P3	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P4	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P5	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P6	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
P7	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q
A2	비노출	q	비노출	q	비노출	q	비노출	q	q

사. 교량받침

- 본 교량의 교량받침에 대한 상태평가 “a~b” 로 산정되었다.
- 본체에 플레이트 부식 및 볼트 부식 조사되어 “b” 로 평가되었다.
- 받침 콘크리트에 망상균열, 박리, 재료분리, 파손이 조사되어 “b” 로 평가되었다.
- 받침 몰탈에 균열($C_w=0.3\text{mm}$ 미만) 등이 조사되어 “b” 로 평가되었다.

【표 4.10】 교량받침 상태평가 결과

구 분	받침본체				받침 콘크리트 등				평가 결과
	탄성받침		강재받침		균열폭(mm)		박리, 박락, 파손 등		
A1	-	-	부식	b	0.2	b	-	a	b
P1	-	-	-	a	-	a	-	a	a
P2	-	-	-	a	-	a	-	a	a
P3	-	-	부식	b	0.1	b	박리	b	b
P4	-	-	-	a	-	a	-	a	a
P5	-	-	-	a	0.1	b	파손	b	b
P6	-	-	-	a	-	a	재료분리	b	b
P7	-	-	-	a	0.2	b	-	a	b
A2	-	-	부식	b	0.1	b	-	a	b

아. 신축이음

- 신축이음의 상태평가 결과, 전 개소가 “c” 로 산정되었다.
- 신축이음(A1, P3, A2)는 본체 부식으로 인해 “c” 산정되었다.

【표 4.11】 신축이음 상태평가 결과

구 분	본체		후타재				평가 결과
			균열폭(mm)		박리, 박락, 파손 등		
A1	부식	c	0.2	b	-	a	c
P3	부식, 유간토사퇴적	c	0.1	b	-	a	c
A2	부식, 유간토사퇴적	c	-	a	-	a	c

자. 교면포장

- 교면포장에 대한 상태평가 결과, 전 구간 “b” 로 산정되었다.
- 전 경간에 포장균열이 조사되었다. S1~S8 경간은 포장불량율이 10%미만으로 조사되었고, 통행차량의 주행성에 영향은 없는 상태이다.

【표 4.12】 교면포장 상태평가 결과

구 분	점검면적 (㎡)	포장불량				배 수		평가 결과
		포장불량 면적율(%)		주행성 및 통행성				
S1	630.0	2.540	b	양호	a	양호	a	b
S2	630.0	1.786	b	양호	a	양호	a	b
S3	522.0	1.580	b	양호	a	양호	a	b
S4	337.5	2.037	b	양호	a	양호	a	b
S5	450.0	1.167	b	양호	a	양호	a	b
S6	450.0	1.500	b	양호	a	양호	a	b
S7	450.0	1.500	b	양호	a	양호	a	b
S8	333.0	0.901	b	양호	a	양호	a	b

차. 배수시설

- 배수시설에 대한 상태평가 결과, “a~c” 로 산정되었다.
- S1경간 배수구 막힘이 조사된 구간은 “c” 로 산정되었다.
- 배수구 부식, 유도배수관 길이부족, 배수관 형식불량이 조사된 구간은 “c” 로 산정되었다.

【표 4.13】 배수시설 상태평가 결과

구 분	배수구/배수관 손상현황		평가 결과
S1	배수관 부식, 배수구 막힘	c	c
S2	배수관 형식불량	c	c
S3	유도배수관 길이부족	c	c
S4	-	a	a
S5	-	a	a
S6	-	a	a
S7	-	a	a
S8	-	a	a

카. 난간 및 연석(방음벽)

- 방음벽(투척방지망) 상태평가는 한국도로공사 ‘교량 방음벽 지주 상태평가 시행방안 (2022.10)’ 에 따라 방음벽 변형, 지주 부식 등을 강재에 반영하여 평가하였다.
- 난간 및 연석에 대한 상태평가 결과 전 구간 “b” 로 산정되었다.
- 균열($C_w=0.3\text{mm}$ 미만) 및 백태, 박리가 발생된 구간은 상태평가 기준 “b” 로 평가되었다.

【표 4.14】 난간 및 연석 상태평가 결과

구 분	점검길이 (m)	강재		콘크리트						평가 결과
				균열폭(mm)		경미한손상 박리, 파손, 철근노출(%)		철근부식 손상길이(%)		
S1	70.0	-	a	0.2	b	0.571	b	-	a	b
S2	70.0	-	a	0.2	b	2.057	b	-	a	b
S3	58.0	-	a	0.2	b	1.595	b	-	a	b
S4	37.5	-	a	-	a	0.800	b	-	a	b
S5	50.0	-	a	0.2	b	1.120	b	-	a	b
S6	50.0	-	a	0.2	b	0.325	b	-	a	b
S7	50.0	-	a	0.2	b	1.925	b	-	a	b
S8	37.5	-	a	0.1	b	0.400	b	-	a	b

타. 탄산화

- 탄산화 깊이 측정은 총 9개소(상부 4개소, 하부 5개소)에서 실시하였으며, 잔여피복두께에 대한 상태평가결과 “a” 로 평가되었다.

【표 4.15】탄산화 상태평가 결과

구 분		탄산화 잔여 깊이(mm)	평가기준	평가 결과
상부 구조	S1 좌측 캔틸레버	33.5	< 탄산화 잔여 깊이 > •a : 30mm이상 •b : 10mm이상~30mm미만 •c : 0mm이상~10mm미만 •d : 0mm미만	a
	S3 좌측 캔틸레버	34.9		a
	S5 좌측 캔틸레버	34.7		a
	S8 좌측 캔틸레버	34.1		a
하부 구조	A1 구체	92.5		a
	A2 구체	92.9		a
	P3 전면	111.5		a
	P5 배면	111.6		a
	P6 배면	111.2		a

파. 염화물

- 염화물함유량 시험은 총 3개소에서 실시하여 깊이별 시험을 실시하였으며, 측정결과 전 개소 “b” 로 평가되었다.
- S1 및 P1, P6은 염화물에 의한 철근부식 영향은 거의 없는 것으로 확인 되었고, 향후 염화물에 의한 부식발생 가능성이 없는 것으로 판단된다.

【표 4.16】염화물 상태평가 결과

구 분		염화물함유량(kg/m ³)	평가기준	평가 결과
상부 구조	S1 바닥판 하면	0.405	< 염화물 함유량 > •a : 염화물≤0.3kg/m ³ •b : 0.3≤염화물≤1.2kg/m ³ •c : 1.2≤염화물≤2.5kg/m ³ •d : 2.5≤염화물	b
하부 구조	P1 우측면	0.726		b
	P6 좌측면	0.420		b

4.3.2 시설물 전체 상태평가 결과

외관조사 및 내구성 시험에 의한 상태평가결과 울산JCT4교는 구조물의 영향을 미칠만한 손상이 조사되지 않은 상태로서 전반적으로 양호한 상태인 “B” 로 산정되었다.

주요손상으로 교각 균열($Cw=0.3mm$ 이상)이 조사되어 “c” 으로 평가되었고, 신축이음 본체 부식이 조사되어 “c” 로 산정되었다.

가. 상태평가 결과

【표 4.17】 상태평가 결과표

부재의 분류		상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		탄산화		염화물	
번호	구조 형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간/연석	신축이음	교량 받침	하부	기초	상부	하부	상부	하부
A1(S1)	STB	b	a	a	b	c	b	c	b	b	q	a	a	b	-
P1(S2)	STB	b	a	a	b	c	b	-	a	b	q	-	-	-	b
P2(S3)	STB	b	b	a	b	c	b	-	a	b	q	a	-	-	-
P3(S4)	STB	b	a	a	b	a	b	c	b	b	q	-	a	-	-
P4(S5)	STB	b	a	a	b	a	b	-	a	a	q	a	-	-	-
P5(S6)	STB	b	a	a	b	a	b	-	b	b	q	-	a	-	-
P6(S7)	STB	b	b	a	b	a	b	-	b	b	q	-	a	-	b
P7(S8)	STB	b	a	a	b	a	b	-	b	c	q	a	-	-	-
A2		-	-	-	-	-	-	c	b	b	q	-	a		-
평균		0.200	0.125	0.100	0.200	0.213	0.200	0.400	0.167	0.111	-	0.100	0.100	0.200	0.200
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	2	2	2	1
(평균×가중치)/가중치 합		0.036	0.025	0.005	0.014	0.006	0.004	0.036	0.015	0.042	-	0.002	0.002	0.004	0.002
															0.194
															B

나. 교량 전체의 상태평가 결과

【표 4.18】 울산JCT4교 상태평가 결과표(전체)

구 분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산 결함도 점수 × 연장비
울산JCT4교	Steel Box Girder	0.194	B	423.0	1.000	0.194
						0.194
						B

■ 울산JCT4교의 결함도 점수 범위에 따른 등급

기 준	A	B	C	D	E
결함도 범위	$0 \leq x < 0.13$	$0.13 \leq x < 0.26$	$0.26 \leq x < 0.49$	$0.49 \leq x < 0.79$	$0.79 \leq x$

■ 결함도 범위 : $0.130 \leq \text{결함도 지수}(0.194) < 0.260$

다. 공중이 이용하는 부위 상태평가 결과

- 도로포장 및 도로부 신축이음부는 본 교량의 부재량 동일하게 평가하였으며, 포장균열, 후타재균열, 유간 토사퇴적 등이 발생되어 “b”로 평가되었다.
- 추락방지시설은 점검시설, 난간 및 연석(방호벽)이 해당되며, 점검시설은 출입시설 고정 불량, 난간 및 연석에서 균열, 균열/백태, 박리 등이 조사되어 “b”로 평가되었다.
- 환기구 등의 덮개는 시설물 출입문, 신축이음부 차수덮개판 등이 해당되며, 손상이 없는 양호한 상태로 조사되어 “a”로 평가되었다.

【표 4.19】 공중이 이용하는 부위 상태평가 결과


구 분	평가 기준	평가 설명	비 고
추락방지시설	b	· 추락방지시설에 경미한 결함 및 파손이 발생하였으나, 기능에는 문제가 없으며 결함의 진행여부를 지속적으로 관찰하고 보수 여부를 결정해야 하는 상태	
도로포장	b	· 포장상태가 최상으로 차량의 주행에 문제가 없는 상태	
도로부 신축이음부	b	· 신축이음 본체의 유간사이 이물질로 기능불량, 고무판 마모, 국부적인 부식 등의 열화가 발생한 상태 또는 후타재의 균열이 50cm이하의 간격으로 발생하거나, 국부적인 박리, 박락, 파손이 발생하여 간단한 보수가 필요한 상태	
환기구 등의 덮개	a	· 환기구 등의 덮개가 최상의 상태	

4.3.3 기 진단결과와의 비교, 분석

- 기 진단(18년)과의 비교·분석결과결합도 지수는 증가(0.145→0.194)하였으나, 상태평가 결과(B)의 변화는 없는 것으로 분석되었다.

【표 4.20】 기 진단 결과와의 상태평가 결합도 점수 비교

구 분		18년 진단		금회 진단		결합도지수 변화요인
		평가 결과	결합도 지수	평가 결과	결합도 지수	
상부구조	바닥판	a	0.113	b	0.200	· 추가손상(균열, 파손 등)
	거더	a	0.100	a	0.125	· 추가손상(도장박리, 부식 등)
2차부재	가로보	a	0.100	a	0.100	· 양호한 상태
기타부재	포장	b	0.200	b	0.200	· 변동없음.
	배수	b	0.175	b	0.213	· 추가손상(배수관 부식, 길이부족 등)
	난간, 연석	b	0.200	b	0.200	· 변동없음.
	신축이음	c	0.333	c	0.400	· 추가손상(본체 부식 등)
받침	교량받침	a	0.122	b	0.167	· 추가손상(균열, 부식, 파손 등)
하부구조	하부	b	0.144	a	0.111	· 유지보수 실시
	기초	q	불가	q	불가	· 조사불가
내구성요소	탄산화(상부)	a	0.100	a	0.100	· 큰 변화 없음(실시위치 상이)
	탄산화(하부)	a	0.100	a	0.100	
	염화물(상부)	a	0.100	b	0.200	
	염화물(하부)	a	0.100	b	0.200	
상태평가결과 / 결합도지수		B	0.145	B	0.194	결합도지수 상승(0.145→0.194)

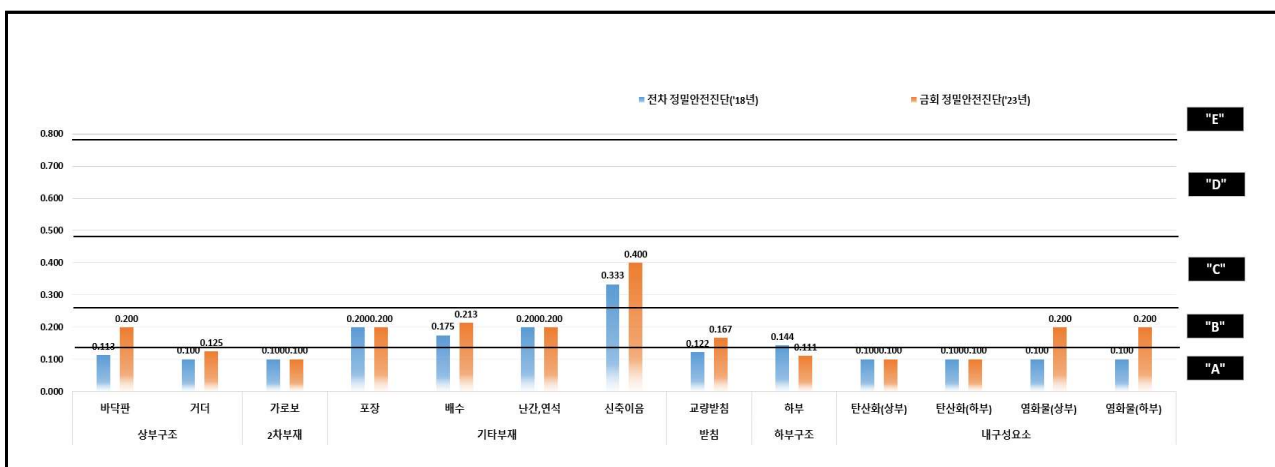

【그림 4.2】 기 진단 결과와의 부재별 상태평가 결과 비교

제 5장 시설물의 안전성평가

5.1 개 요

5.2 상부구조 안전성평가

5.3 내하력평가

5.4 하부구조 안전성평가

5.5 안전성평가 결과

제 5장 시설물의 안전성평가

5.1 개 요

5.1.1 안전성검토

구조물의 안전성평가는 주요 구조부재의 정밀외관조사, 비파괴 현장시험 및 재료시험의 결과를 토대로 종합적으로 이루어져야 한다. 안전성 검토는 대상 교량의 설계개념을 따라 일관성이 유지되도록 평가하는 것을 원칙으로 한다. 안전점검 및 진단은 현 시점의 구조물 상태를 가능한 정확히 반영하여 실 구조물의 거동을 분석하고, 설계기준상의 안전성 여부를 판정하는 과정이므로 가능한 구조물의 손상을 고려하여 판정하여야 한다.

본 과업에서는 준공도서와 공용중인 상태와 비교한 결과, 구조적으로 주목할 만한 추가 손상이 없고, 구조물에 대한 설계기준의 차이가 없는 바 준공도서를 준용하여 안전성평가를 실시하였고, 그 결과를 요약하면 다음과 같다.

가. 검토단면 선정 및 사유

본 진단시 안전성 검토단면은 경간 구성(경간장 및 연속 경간수) 및 구조형식, 단면제원, 하중조건, 구조적 손상 및 결함 발생 여부 등을 고려하여 선정하였으며, 검토단면 선정 및 사유는 다음과 같다.

【표 5.1】상부구조 검토단면 선정

상부구조 검토단면		관 련 내 용
울산 JCT 4교	강합성 상자형교	• 5경간 연속 강박스거더 ⇒ 폭 9.000m, 연장 225.000m • 중대한 용접결함, 강재거더 및 연결판의 균열 및 심한 변형, 바닥판의 구조적 균열, 구조부위의 철근량 부족, 심한 단면손실 등 구조적으로 문제가 될만한 결함은 없는 상태임

【표 5.2】하부구조 검토단면 선정

하부구조 검토단면		관 련 내 용
울산 JCT 4교	A2	- 교대형식 : 역T형, 기초형식 : 직접기초 - 구조적으로 문제가 될 만한 결함은 없는 상태임.
	P5	- 교각형식 : 햇불형, 기초형식 : 직접기초 - 구조적으로 문제가 될 만한 결함은 없는 상태임.
선 정 사 유		- 울산JCT4교는 교대는 역T형, 교각은 햇불형이고 기초는 직접기초로 시공되어져 있으며, 구조적인 결함이 없는 상태이다. 교대 및 교각 형식, 제원 및 하중조건 등을 고려하여 상대적으로 불리한 부재를 선정하였음. - 울산JCT4교 : A2, P5

나. 검토조건

본 구조물은 2008년 준공된 교량으로 준공당시 설계기준과 현행 설계기준이 일부 상이하나, 구조물에 대한 설계기준이 차이가 없는 바 준공도서를 준용하여 검토하였다.

또한, 손상이 발견되어 외관 및 내구성조사를 실시한 결과, 【표 5.3】와 같이 단면제원, 압축강도, 철근배근 등이 준공도면과 거의 일치하였다. 금회 진단에서는 준공도면상의 설계값으로 안전성검토를 실시하고 내하력평가를 실시하였다.

【표 5.3】울산JCT4교 설계기준 비교표

구 분		설계적용 설계기준(1997)	현행 설계기준	비 고
설계기준		- 도로교 설계기준(2000) - 콘크리트 구조설계기준(1999)	- 도로교 설계기준(2010) - 콘크리트 구조기준(2012)	
적용 하중	강거더	고정하중+활하중+크리프+건조수축+온도차	고정하중+활하중+크리프+건조수축+온도차	
	바닥판	고정하중, 활하중, 원심하중, 차량충돌하중, 풍하중	고정하중, 활하중, 원심하중, 차량충돌하중, 풍하중	
플랜지 및 바닥판 유효폭		유효폭 고려	유효폭 고려	
활하중 재하		상부구조 전폭을 기준으로 3.0m간격으로 하중재하	상부구조 전폭을 기준으로 3.0m간격으로 하중재하	

【표 5.4】 구조검토시 적용 물성치 및 하중조건

구 분		설 계 도 서	현 장 측 정	적 용	비고
적용단면		강박스거더 : 울산JCT4교		현장조사시 단면제원을 측정한 결과, 준공도면과 일치하므로 준공도면상의 단면제원을 적용	
사용재료	설계강도	- 준공도면/구조계산서 - 상부 : 270kgf/cm² - 하부 : 240kgf/cm²	- 비파괴강도 - 상부 : 27MPa 이상 - 하부 : 24MPa 이상	- 비파괴강도 측정값이 설계기준강도를 상회하므로 설계기준 강도 적용 - 상부 : 27.0MPa - 하부 : 24.0MPa	
	탄성계수	- 콘크리트 - 상부 : 250,000kgf/cm² - 하부 : 230,000kgf/cm² - 철근 : 2,040,000kgf/cm² - 강재 : 2,100,000kgf/cm²	-	- 콘크리트 : 현 설계 기준 적용 - 상부 : 27,000MPa - 하부 : 25,800MPa - 철근 : 200,000MPa - 강재 : 205,000MPa	
철근간격 / 피복두께	바닥판	-	준공도면과 전반적으로 일치	철근배근 및 피복두께는 전반적으로 설계값과 일치하므로 설계값 적용	
	교대	-			
	교각	-			
하중종류	고정하중	- 철근콘크리트 : $\gamma_c = 2.50 \text{tf/m}^3$ - 콘크리트 포장 : $\gamma_a = 2.35 \text{tf/m}^3$ - 강재 : $\gamma_s = 7.85 \text{tf/m}^3$	- 철근콘크리트 : $\gamma_c = 25.0 \text{kN/m}^3$ - 콘크리트포장 : $\gamma_a = 23.5 \text{kN/m}^3$ - 강재 : $\gamma_s = 78.5 \text{kN/m}^3$	설계도서 및 현 설계 기준이 동일하므로 현 설계기준상의 값 적용	
	활하중	DB-24, DL-24	DB-24, DL-24		
	온도차	- 온도차 : $\pm 10 \text{ }^\circ\text{C}$ - 선팅창계수 : 12×10^{-6}	- 온도차 : $\pm 10 \text{ }^\circ\text{C}$ - 선팅창계수 : 12×10^{-6}		
	크리프	크리프 계수 : 2	크리프 계수 : 2		
	건조수축	- 건조수축에 의한 크리프 계수 : 4 - 최종수축율 : 27×10^{-5}	- 건조수축에 의한 크리프 계수 : 4 - 최종수축율 : 27×10^{-5}	현 설계기준상의 값 적용	
토질정수		지반조사가 과업범위 밖이므로 준공도면상의 N치를 적용			

다. 검토방법


울산JCT4교는 1등교(DB-24, DL-24)로 설계되어 있으며, 도로교 설계기준(2010)에 따라 강 박스거더는 허용응력설계법, 바닥판은 강도설계법을 적용하였다.

금회안전진단에서는 설계시와 전반적으로 관련된 사항이 동일한 것으로 확인되며, 준공시 구조계산서를 준용하여 구조검토를 실시하였다.

금회 구조해석은 3차원 해석과 활하중의 이동재하가 가능한 범용구조해석 프로그램인 MIDAS CIVIL 2017을 이용하였으며, 구조물의 기하학적 특성을 Frame Element로 모델링하였다.

라. 해석단면

울산JCT4교의 종·평면도, 횡단면도는 다음과 같다.

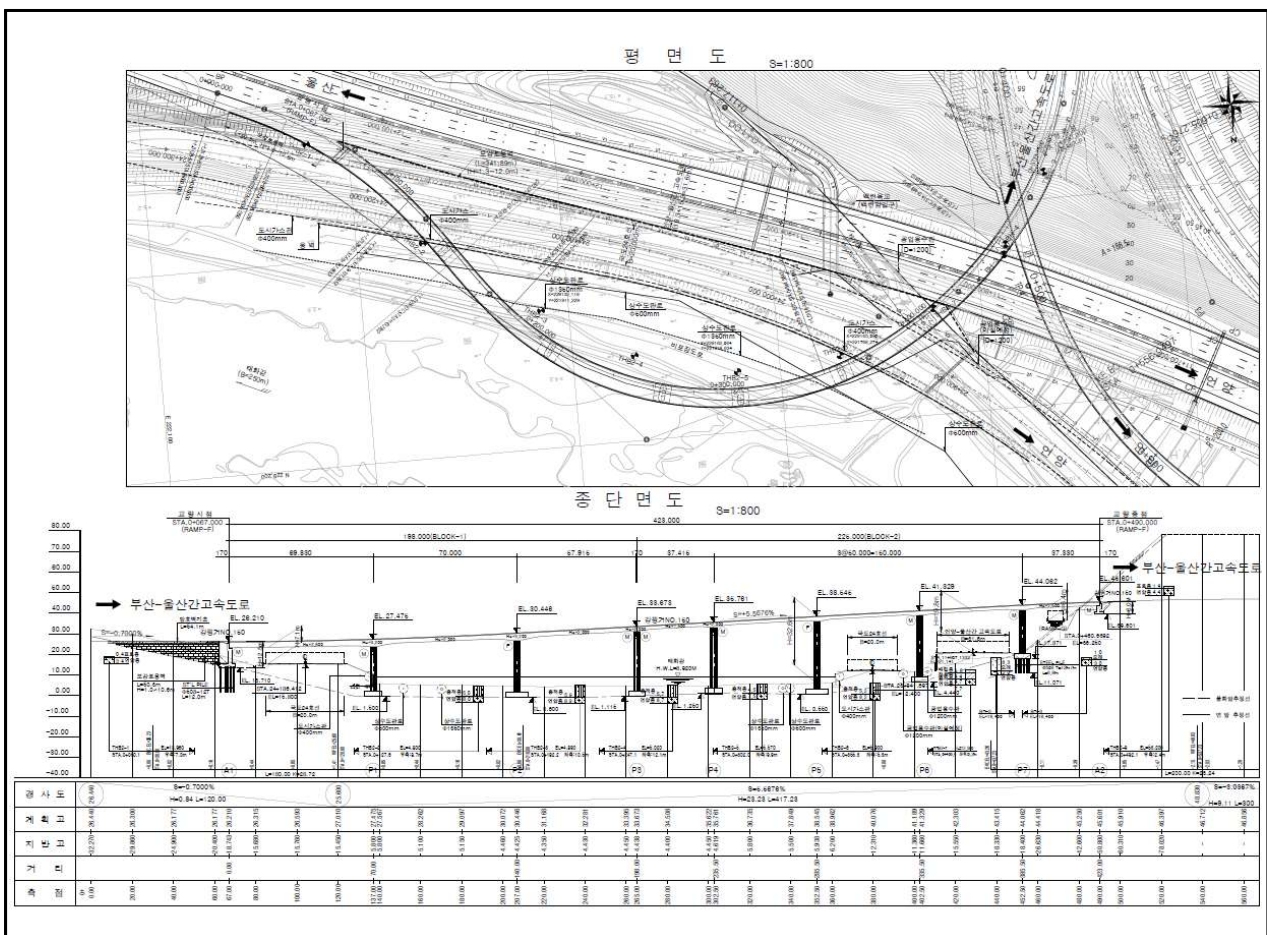

【그림 5.1】 종 · 평면도

5.1.2 내하력평가

내하력 평가방법은 구조해석결과를 토대로 기본내하력을 평가하였으며, 구조해석 검토시 사용재료의 재료적 특성은 관련 설계기준 및 현장조사자료 등을 참조하였다.

■ 구조해석 및 검토의 기본가정

- ① 사용된 해석모델은 Frame Element를 이용한 3차원 격자모델을 적용한다.
- ② 철근량은 측정값을 기준으로 하며 철근의 종류는 도면을 참조한다. 유효높이는 철근탐사시험 결과 측정된 피복두께를 이용하며 설계피복두께 미만은 단면검토시 안전측으로 설계 피복두께를 적용한다.
- ③ 콘크리트강도는 비파괴강도 시험결과와 설계기준강도의 만족 여부를 고려하여 적용한다.
- ④ 고정하중은 바닥판, 거더, 방호벽 및 기타하중에 대해서 합성전 및 합성후 고정하중으로 구분하여 고려한다.
- ⑤ 활하중은 DB하중과 DL하중, 충격하중을 고려하여 산정한다.
- ⑥ 강도설계법에 의한 단면검토시 하중계수는 도로교설계기준(2010)을 이용한다.
- ⑦ 구조검토 결과는 도로교설계기준(2010)에 준하여 SI단위계를 사용한다.


5.2 상부구조 안전성평가

5.2.1 울산JCT4교(Steel Box Girder)

울산JCT4교는 준공 이후 교량현황의 변화가 없고 준공도서가 잘 보존되어 있는 것으로 확인되었으며, 이를 활용해서 안전성검토를 실시하였다.

1) 교량 제원

- ① 교량형식 : 강합성 상자형교
- ② 교량연장 : $L = 225.000\text{m}$
- ③ 교량폭원 : 9.000m
- ④ 사 각 : 90.0°
- ⑤ 거더제원 : $B = 2.200\text{m}$, $H = 1.500\text{m}$
- ⑥ 교량등급 : 1등급(DB-24 및 DL-24 적용)

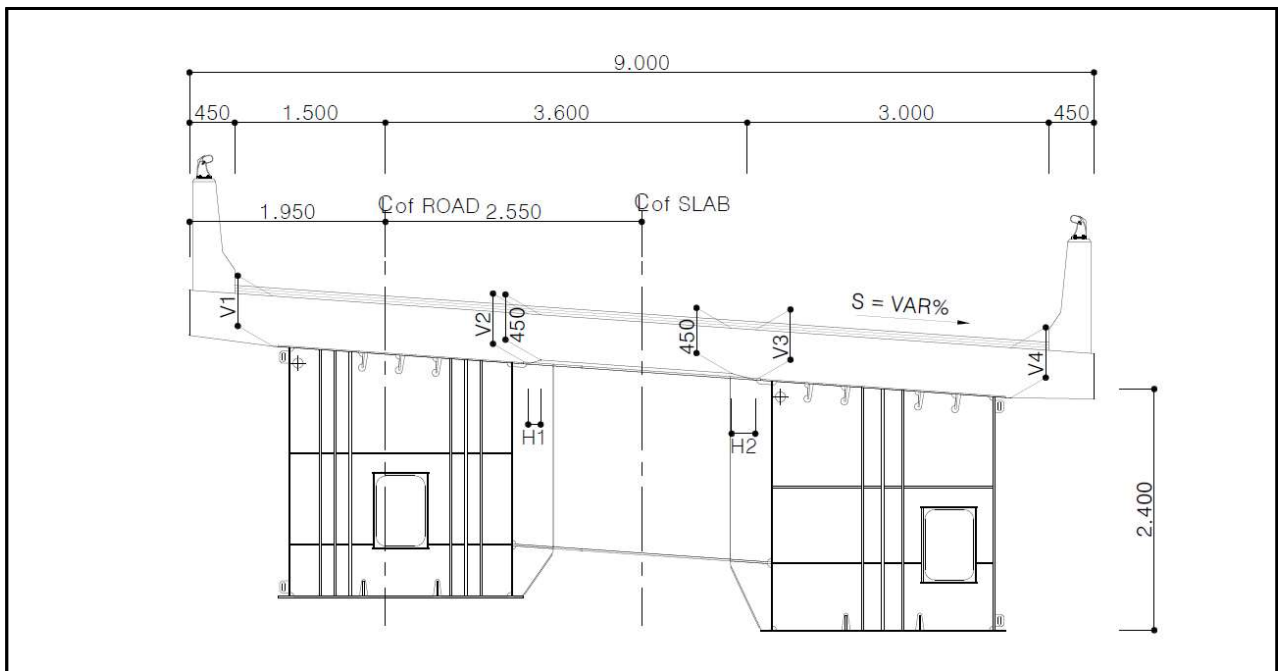

【그림 5.2】 횡단면도

2) 사용재료

① 콘크리트

- 설계기준강도 : $f_{ck} = 27\text{MPa}$
- 탄성계수 : $E_c = 26,681\text{MPa}$

② 철근(SD400)

- 항복강도 : $f_y = 400\text{MPa}$
- 탄성계수 : $E_s = 200,000\text{MPa}$

③ 강재

- ㉠ 주부재 : SM490
- ㉡ 부부재 : SM400
- ㉢ 탄성계수 : $E_{st} = 2.05\text{E}+05\text{MPa}$
- ㉣ 전단탄성계수 : $G_{st} = 78,846\text{MPa}$
- ㉤ 허용축방향인장응력 및 허용휨인장응력(MPa)

강 종 판두께(mm)	SS400 SM400 SMA400	SM490	SM490Y SM520 SMA490	SM570 SMA570
40이하	140	190	215	270
40초과 75이하	130	175	200	260
75초과 100이하			195	250

㉠ 허용축방향압축응력(MPa)

강종 판두께(mm)	SS400 SM400 SMA400	SM490	SM490Y SM520 SMA490	SM 570 SMA 570
40이하	$140 : 1/r \leq 18.6$ $140-0.82(1/r-18.6) :$ $18.6 < 1/r \leq 92.8$ $1,200,000$	$190 : 1/r \leq 16.0$ $190-1.29(1/r-16.0) :$ $16.0 < 1/r \leq 80.1$ $1,200,000$	$215 : 1/r \leq 15.1$ $215-1.55(1/r-15.1) :$ $15.1 < 1/r \leq 75.5$ $1,200,000$	$270 : 1/r \leq 13.4$ $270-2.19(1/r-13.4) :$ $13.4 < 1/r \leq 67.1$ $1,200,000$
	$6,700+(1/r)^2$ $92.8 < 1/r$	$5,000+(1/r)^2$ $80.1 < 1/r$	$4,400+(1/r)^2$ $75.5 < 1/r$	$3,500+(1/r)^2$ $67.1 < 1/r$
40초과 75이하	$130 : 1/r \leq 19.4$ $130-0.73(1/r-19.4) :$ $19.4 < 1/r \leq 97.0$ $1,200,000$	$175 : 1/r \leq 16.6$ $175-1.15(1/r-16.6) :$ $16.6 < 1/r \leq 82.8$ $1,200,000$	$200 : 1/r \leq 15.5$ $200-1.40(1/r-15.5) :$ $15.5 < 1/r \leq 77.7$ $1,200,000$	$260 : 1/r \leq 13.7$ $260-2.07(1/r-13.7) :$ $13.7 < 1/r \leq 68.6$ $1,200,000$
	$7,300+(1/r)^2$ $97.0 < 1/r$	$5,300+(1/r)^2$ $82.8 < 1/r$	$4,700+(1/r)^2$ $77.7 < 1/r$	$3,600+(1/r)^2$ $68.6 < 1/r$
75초과 100이하	$195 : 1/r \leq 15.8$ $195-1.35(1/r-15.8) :$ $15.8 < 1/r \leq 78.9$ $1,200,000$	$195 : 1/r \leq 15.8$ $195-1.35(1/r-15.8) :$ $15.8 < 1/r \leq 78.9$ $1,200,000$	$195 : 1/r \leq 15.8$ $195-1.35(1/r-15.8) :$ $15.8 < 1/r \leq 78.9$ $1,200,000$	$250 : 1/r \leq 13.9$ $250-1.96(1/r-13.9) :$ $13.9 < 1/r \leq 69.4$ $1,200,000$
	$4,800+(1/r)^2$ $78.9 < 1/r$	$4,800+(1/r)^2$ $78.9 < 1/r$	$4,800+(1/r)^2$ $78.9 < 1/r$	$3,700+(1/r)^2$ $69.4 < 1/r$

여기서,

l : 부재의 유효좌굴길이(mm)

r : 부재 종단면의 단면회전반경(mm)

㉔ 허용휨압축응력(MPa)

- ㉔ 압축플랜지가 콘크리트 바닥판 등에 직접 고정되어 있는 경우, 상자형 단면, π 형 단면과 같이 횡좌굴이 일어나기 어려운 경우

강종 판두께(mm)	SS400 SM400 SMA400	SM490	SM490Y SM520 SMA490	SM570 SMA570
40이하	140	190	215	270
40초과 75이하	130	175	200	260
75초과 100이하			195	250

- ㉔ ㉔에 규정한 이외의 경우

강종 판두께(mm)		SS400 SM400 SMA400	SM490	SM490Y SM520 SMA490	SM570 SMA570
$\frac{A_w}{A_c} \leq 2$	40이하	140 : $l/b \leq 4.6$ 140-2.49($l/b-4.6$) : $4.6 < l/b \leq 30$	190 : $l/b \leq 4.0$ 190-3.91($l/b-4.0$) : $4.0 < l/b \leq 30$	215 : $l/b \leq 3.8$ 215-4.69($l/b-3.8$): $3.8 < l/b \leq 27$	270 : $l/b \leq 3.4$ 270-6.64($l/b-3.4$): $3.4 < l/b \leq 25$
	40초과 75이하	130 : $l/b \leq 4.9$	175 : $l/b \leq 4.1$	200 : $l/b \leq 3.9$ 200-4.24($l/b-3.9$): $3.9 < l/b \leq 27$	260 : $l/b \leq 3.4$ 260-6.25($l/b-3.4$): $3.4 < l/b \leq 25$
	75초과 100이하	130-2.21($l/b-4.9$): $4.9 < l/b \leq 30$	175-3.48($l/b-4.1$): $4.1 < l/b \leq 30$	195 : $l/b \leq 3.9$ 195-4.07($l/b-3.9$): $3.9 < l/b \leq 27$	250 : $l/b \leq 3.5$ 250-5.94($l/b-3.5$): $3.5 < l/b \leq 25$
$\frac{A_w}{A_c} > 2$	40이하	140 : $l/b \leq 9.3/K$ 140-1.24(K $l/b-9.3$): $9.3/K < l/b \leq 30$	190 : $l/b \leq 8.0/K$ 190-1.95(K $l/b-8.0$): $8.0/K < l/b \leq 30$	215 : $l/b \leq 7.5/K$ 215-2.35(K $l/b-7.5$): $7.5/K < l/b \leq 27$	270 : $l/b \leq 6.7/K$ 270-3.32(K $l/b-6.7$): $6.7/K < l/b \leq 25$
	40초과 75이하	130 : $l/b \leq 9.7/K$	175 : $l/b \leq 8.3/K$	200 : $l/b \leq 7.8/K$ 200-2.12(K $l/b-7.8$): $7.8/K < l/b \leq 27$	260 : $l/b \leq 6.9/K$ 260-3.12(K $l/b-6.9$): $6.9/K < l/b \leq 25$
	75초과 100이하	130-1.10(K $l/b-9.7$): $9.7/K < l/b \leq 30$	175-1.74(K $l/b-8.3$): $8.3/K < l/b \leq 30$	195 : $l/b \leq 7.9/K$ 195-2.04(K $l/b-7.9$): $7.9/K < l/b \leq 27$	250 : $l/b \leq 6.9/K$ 250-2.97(K $l/b-6.9$): $6.9/K < l/b \leq 25$
비 고		A_w : 복부판의 총 단면적(mm ²) A_c : 압축플랜지의 총 단면적(mm ²) l : 압축플랜지의 고정점간의 거리(mm) b : 압축플랜지의 폭(mm) $K : \sqrt{3 + \frac{A_w}{2A_c}}$			

㉠ 허용전단응력(MPa)

강종 판두께(mm)	SS400 SM400 SMA400	SM490	SM490Y SM520 SMA490	SM570 SMA570
40이하	80	110	125	155
40초과 75이하	75	100	115	150
75초과 100이하			115	145

㉡ 항복응력(MPa)

강종 판두께(mm)	SS400 SM400 SMA400	SM490	SM490Y SM520 SMA490	SM570 SMA570
40이하	235	315	355	450
40초과 75이하	215	295	335	430
75초과 100이하			325	420

㉢ 강재 주거더의 허용응력 증가율

하중의 조합		증가율(%)	
		정의 휨모멘트를 받는 부분	부의 휨모멘트를 받는 부분
1	크리프의 영향과 건조수축의 영향을 제외한 주하중	0	0
2	주하중	압축연	0
		인장연	0
3	주하중+바닥판 콘크리트와 강재 주거더와의 온도차	압축연	15
		인장연	15
4	가설시 하중	압축연	25
		인장연	25

3) 설계방법

- ① 바닥판 : 강도설계법
- ② 강박스거더 : 허용응력설계법

4) 적용하중

① 고정하중

고정하중은 합성전 고정하중과 합성후 고정하중으로 구분하여 모델링하였다. 합성전 고정하중은 강재 및 바닥판 자중을 고려하였으며 합성후 고정하중은 방호벽 및 포장 등을 고려하여 계산하였다.

② 활하중

본 교량은 1등급 교량으로서 DB-24 및 DL-24 하중을 적용한다.

③ 바닥판 콘크리트와 강재 주거더와의 온도차

- 바닥판 콘크리트와 강재 주거더와의 온도차(ΔT) : $\pm 10^{\circ} \text{C}$
- 바닥판 콘크리트와 강재의 선팽창계수(α) : 12×10^{-5}

④ 바닥판 콘크리트의 크리프

- 크리프 계수(ϕ_1) : 2
- 크리프 계산을 위한 탄성계수비 : $n_1 = n (1 + \phi_1 / 2) = 8 \times (1 + 2 / 2) = 16$

⑤ 바닥판 콘크리트의 건조수축

- 최종수축율(ϵ_s) : 18×10^{-4}
- 건조수축 계산을 위한 크리프 계수(ϕ_2) : $\phi_2 = 2 \phi_1 = 2 \times 2 = 4$
- 건조수축 계산을 위한 탄성계수비 : $n_2 = n (1 + \phi_2 / 2) = 8 \times (1 + 4 / 2) = 24$

⑥ 하중조합


- LCB1 : 합성전 고정하중
- LCB2 : 합성전 고정하중+합성후 고정하중+활하중
- LCB3 : 합성전 고정하중+합성후 고정하중+활하중+크리프
- LCB4 : 합성전 고정하중+합성후 고정하중+활하중+크리프+건조수축
- LCB5 : 합성전 고정하중+합성후 고정하중+활하중+크리프+건조수축+온도차
- LCB6 : 합성전 고정하중+합성후 고정하중+활하중+크리프+건조수축-온도차

5) 참고문헌

- ① 도로교 설계기준(2010)
- ② 콘크리트 구조설계기준(2012)
- ③ 도로설계편람(2008)
- ④ 도로설계요령(2009)
- ⑤ 강도로교 상세부 설계지침(2006)

가. Steel Box Girder 구조검토

1) 거더 단면구성

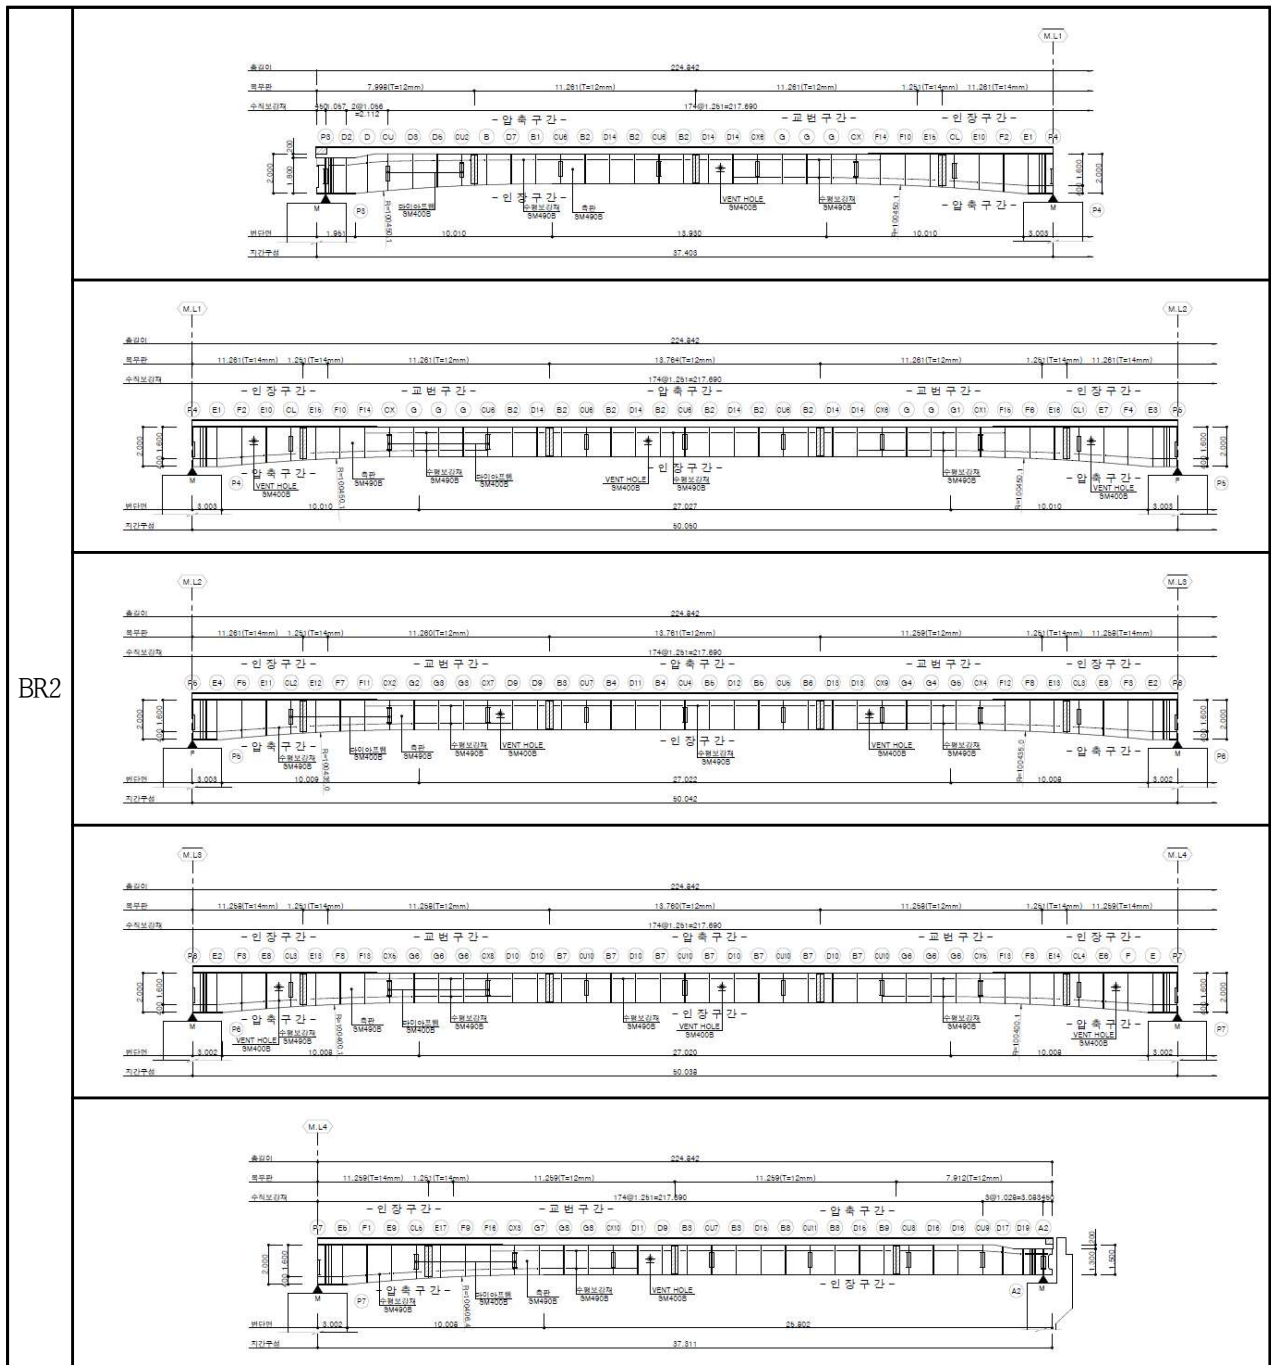

【그림 5.3】 단면배치도

울산JCT4교의 단면은 【그림 5.3】과 같이 배치되어 있으며 각 단면배치에 대해 표로 정리하면 다음과 같다.

【표 5.5】 단면배치

구 분	상부플랜지(mm)		하부플랜지(mm)		복부판		비고
	두께	리브	두께	리브	높이	두께	
단면A	12	5	12	2	1.500	12	
단면B	18	2	16	5	1.750	14	
단면C	24	2	22	5	2.000	14	

2) 하중 산정


① 합성전 고정하중

- 주거더를 가설한 후에 바닥판을 주거더 위에 타설하며 바닥판은 강성을 발휘하지 않는다.
- 강재 자중 : 프로그램 내에서 자동 고려
 - 각종 보강재 및 현장이음재 등의 부부재 하중으로 주부재 자중을 69.03% 할증 적용
 - 총 강재중량 / 모델링 강재중량 = 6,777.254kN / 4,009.400kN = 1.6903

• 슬래브

바닥판 하중은 주거더를 가설한 후 바닥판이 타설되는 단계이므로 바닥판은 강성을 발휘하지 않으며, 안전성평가 시 바닥판 하중에 대해 강재 거더의 강성만으로 응력을 산정하게 된다.

$$w_{slab} = 0.240 \times 25.0 = 6.000 \text{ kN/m}^2$$

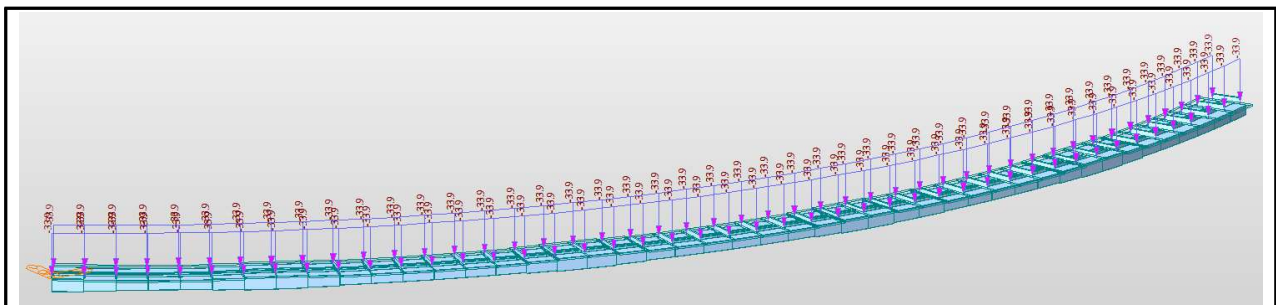

【그림 5.4】 합성전 고정하중(바닥판 하중) 재하도


【표 5.6】 합성전 고정하중(바닥판 하중)에 의해 주거더에 작용하는 하중

구 분	위 치	
	G_1 (kN)	G_2 (kN)
바닥판 자중	33.920	33.890

② 합성후 고정하중

• 바닥판 가설이 완료된 후 포장과 방호울타리를 설치하며 이는 주거터에 합성후 고정하중으로 작용한다.

- 좌측연석 : $0.333 \times 25.00 = 8.316 \text{ kN/m}$
- 포장 : $0.080 \times 23.00 = 1.840 \text{ kN/m}^2$
- 우측연석 : $0.333 \times 25.00 = 8.316 \text{ kN/m}$
- 난간 : 0.000 kN/m

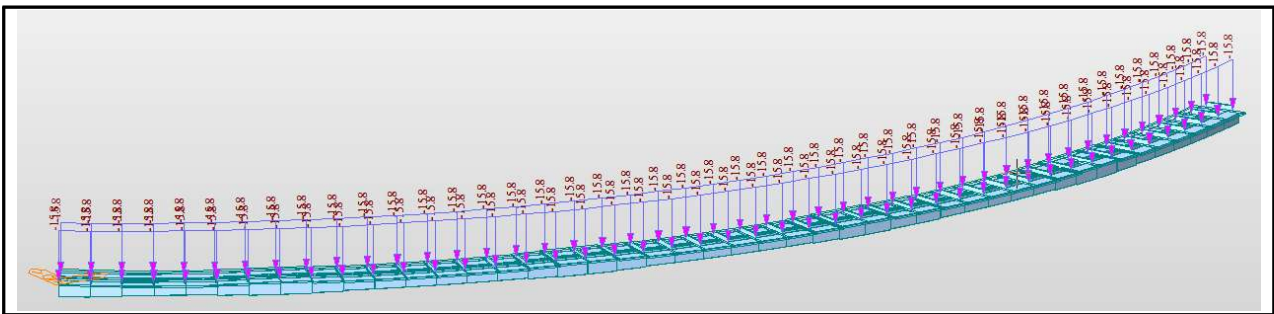

【그림 5.5】 합성 후 고정하중 재하도

【표 5.7】 합성후 고정하중에 의해 주거터에 작용하는 하중

구 분	위 치	
	G_1	G_2
P (kN/m)	15.820	15.820
M (kN.m/m)	-	-

③ 활하중

【표 5.8】 활하중

구 분	활하중
• 교 폭	• 9.000m
• 지간장(L)	• 225.000m
• 연석간 교폭(W_c)	• 8.100m
• 설계 차로수(N)	• 2차로 재하
• 설계 차로폭(W)	• $8.100\text{m} / 2 = 4.050\text{m} > 3.600\text{m}$, 3.000 적용 ∴ $W = 3.000\text{m}$
• 충격계수(i)	• 외측지간 $15 / (40+37.50) = 0.194 < 0.3$ ∴ $i = 0.194$ 적용
	• 중앙지점 $15 / (40+43.75) = 0.179 < 0.3$ ∴ $i = 0.179$ 적용
	• 내측지간 $15 / (40+50.00) = 0.167 < 0.3$ ∴ $i = 0.167$ 적용
	• 중앙지점 $15 / (40+50.00) = 0.167 < 0.3$ ∴ $i = 0.167$ 적용
	• 외측지간 $15 / (40+50.00) = 0.167 < 0.3$ ∴ $i = 0.167$ 적용
• 활하중 크기	표준차로하중(DL-24)
	P_m 108kN
	P_s 156kN
	W_ℓ 12.7kN/m
	표준트럭하중(DB-24)
	P_f 24 kN
	P_r 96 kN
• 재하방법	- 해석프로그램의 이동하중해석 기능을 사용 - DB-24, DL-24 재하 - DB-24 또는 DL-24하중에 대하여 독립적으로 1~3개 차로에 경간별로 가장 불리한 부재력이 산출되도록 재하 - 최대 부재력이 3차로 이상의 활하중 동시 재하로 발생하는 경우에는 백분율로 감소 - 3차로 동시 재하 : 90% - 4차로 이상 동시 재하 : 75% - 각 CASE별 하중재하도 및 각 거더별 작용하중은 부록 참조.

No	Load(kN)	Spacing(m)	W	Ps	Pm	dW1	dD1	dW2	dD2
1	48	4.2	0	0	0	0	0	0	0
2	192	4.2							
3	192	9							

DB-24 하중 재하도

No	Load(kN)	Spacing(m)	W	Ps	Pm	dW1	dD1	dW2	dD2
			12.7	156	108	0	0	0	0

DL-24 하중 재하도

【그림 5.6】 활하중 재하

③ 기타하중

- 합성 후 단면에 대하여 각 지점 위치별 10 mm의 부등침하를 조합하여 적용한다.
- 온도하중은 바닥판 콘크리트와 강재 거더와의 온도차(10℃)를 적용한다.

④ 하중조합 (도로교 설계기준 2.2.2.2)


- 하중조합 1 : 합성전·후 고정하중+활하중(증가계수 : 1.00)
- 하중조합 2 : 합성전·후 고정하중+활하중+지점침하(증가계수 : 1.00)
- 하중조합 3 : 합성전·후 고정하중+활하중+지점침하+크리프+건조수축(증가계수 : 1.00)
- 하중조합 4 : 합성전·후 고정하중+활하중+지점침하+크리프+건조수축±온도차(증가계수 : 1.15)

3) 플랜지 및 바닥판의 유효폭 계산

전단지연(Shear Lag) 현상의 영향으로 인한 플랜지 및 바닥판의 유효폭은 다음과 같으며, 단면응력 검토 시 적용하였다.(상세한 계산과정은 부록 참조)

① 플랜지 유효폭

【표 5.9】 플랜지의 유효폭 산정

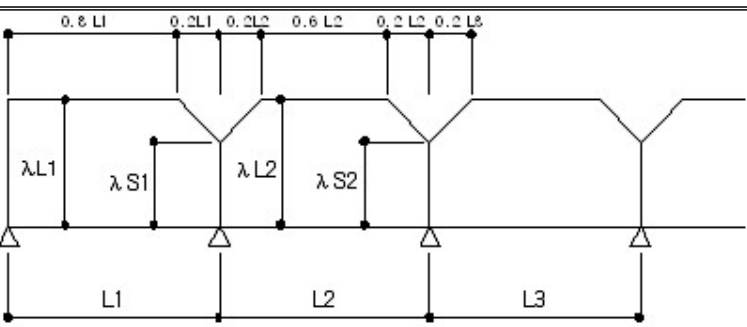구 분	플랜지(m)		비 고
	G1	G2	
시점경간 중앙부	2.440	2.440	 상부 : 복부간격 $b/2 = 1.100\text{m}$, 플랜지돌출폭 $b_e = 0.120\text{m}$ 하부 : 복부간격 $b/2 = 1.100\text{m}$, 플랜지돌출폭 $b_e = 0.120\text{m}$ $L1 = 37.500\text{m}$, $L2 = 50.000\text{m}$, $L3 = 50.000\text{m}$
시점 지점부	2.168	2.168	
내측경간 중앙부	2.440	2.440	
중점 지점부	2.214	2.214	
중점경간 중앙부	2.440	2.440	

② 바닥판 유효폭

【표 5.10】 바닥판의 유효폭 산정


구 분	바닥판(m)
	G1
개 요	$X_1 = 2.600\text{m}$: 인접한 거더의 복부사이의 간격 $X_2 = 1.000\text{m}$: 외측 거더 복부에서 캔틸레버 끝단까지의 거리 $h = 0.300\text{m}$: 현치 높이 $b_e = 0.120\text{m}$: 플랜지의 돌출폭 $2b_1 = x_1 - 2 \times (b_e + h) = 0.880\text{ m}$ $b_2 = x_2 - b_e = 0.880\text{ m}$
시점경간 중앙부	4.500m
시점 지점부	4.072m
내측경간 중앙부	4.500m
중점 지점부	4.148m
중점경간 중앙부	4.500m

4) 모델링 및 단면제정수

① 모델링

해석모델은 3차원 격자모델을 적용하였으며, 보요소로 이상화된 각 구조요소의 연결은 부재편심(Offset)이 반영되도록 하였다. 또한 시공단계별로 대상교량의 실제 강성과 최대한 근접할 수 있도록 모델링하였으며, 기타 세부내용은 다음과 같다.

- 합성전 모델링시 바닥판은 단면의 강성에 기여하는 바 없이 고정하중만을 추가시키는 역할만을 함으로 바닥판에 의한 횡분배 효과는 고려하지 않았다. 활하중은 해석프로그램 내의 이동하중해석 기능을 사용하였으며 도로교 설계기준을 참조하여 가장 불리한 하중조합이 되도록 설정하였다.
- 경계조건은 각 지점의 가동, 고정상태를 고려하여 설정하였다.

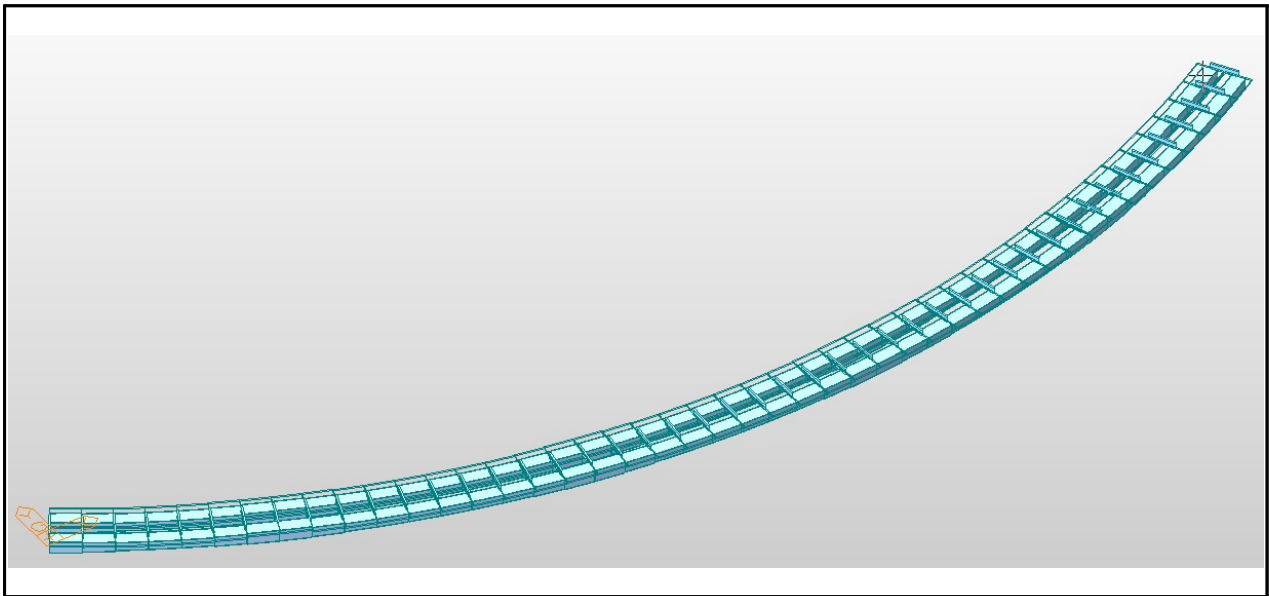

【그림 5.7】 해석모델링

② 단면제정수

【표 5.11】 단면제정수 산정

구 분			A(cm ²)	Ixx(cm ⁴)	Iyy(cm ⁴)	Izz(cm ⁴)	비 고
G1 G2	단면A	합성전	1,093	7,209,006	4,677,959	7,309,050	
		합성후	2,499	9,178,653	12,687,183	31,039,518	
	단면B	합성전	1,467	11,914,922	8,670,018	10,120,702	
		합성후	2,873	14,048,924	20,963,291	33,851,171	
	단면C	합성전	1,829	16,651,845	14,611,441	12,431,206	
		합성후	3,236	18,673,803	30,933,358	36,161,675	

주) A : 합성전·후 단면적(mm²)

Izz : 합성전·후 강재단면의 3축방향 단면2차모멘트(mm⁴)

Iyy : 합성전·후 강재단면의 2축방향 단면2차모멘트(mm⁴)

Ixx : 합성전·후 강재단면의 비틀림 단면2차모멘트(mm⁴)

5) 구조해석 결과


① 2차 부정정력에 대한 영향 검토

콘크리트-강재 합성형 교량에서는 고정하중과 활하중에 의한 응력 이외에 건조수축, 크리프, 강재-콘크리트 온도차에 의한 응력이 발생한다. 특히, 강합성형교가 2경간 이상의 연속 교일 경우에는 건조수축, 크리프, 온도차에 의해 부정정력이 추가로 발생되며 이와 같은 하중을 2차 모멘트라고 한다.


② 단면력도

- 합성전·후 고정하중


합성전·후 고정하중에 의한 휨모멘트도 및 전단력도를 아래 그림과 같이 나타내었다.

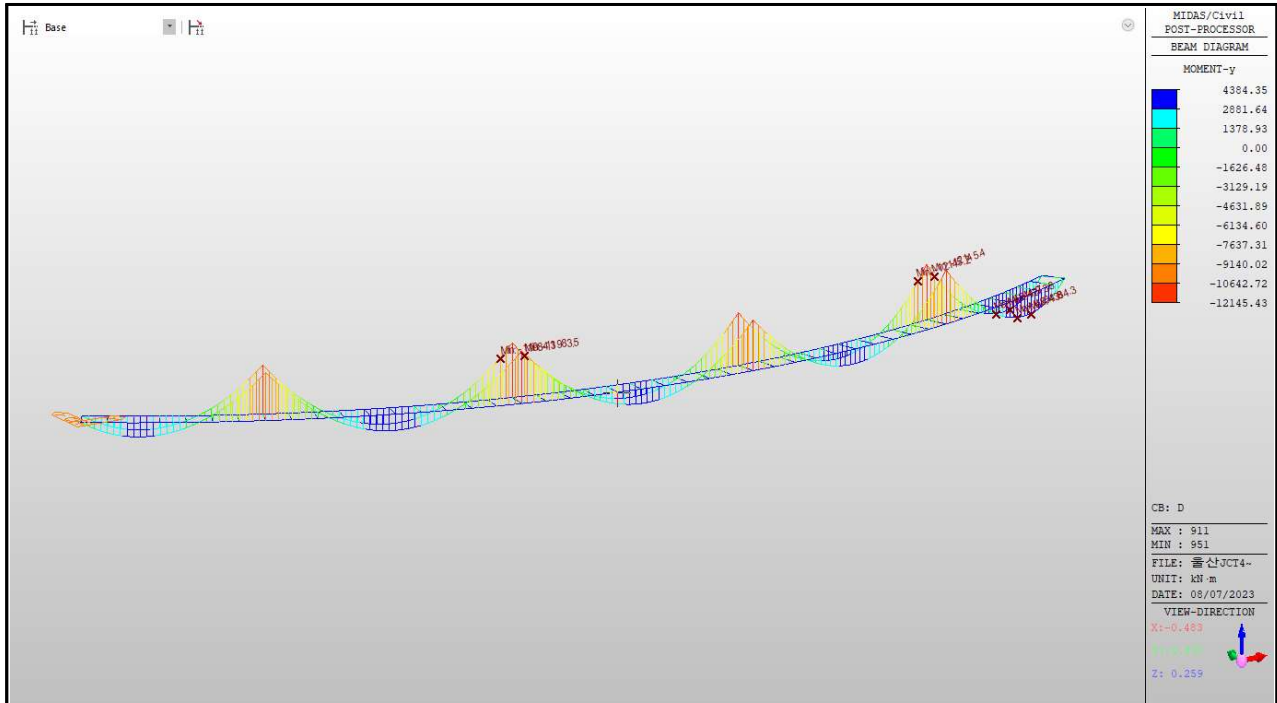


【그림 5.8】 합성전 고정하중에 의한 휨모멘트도

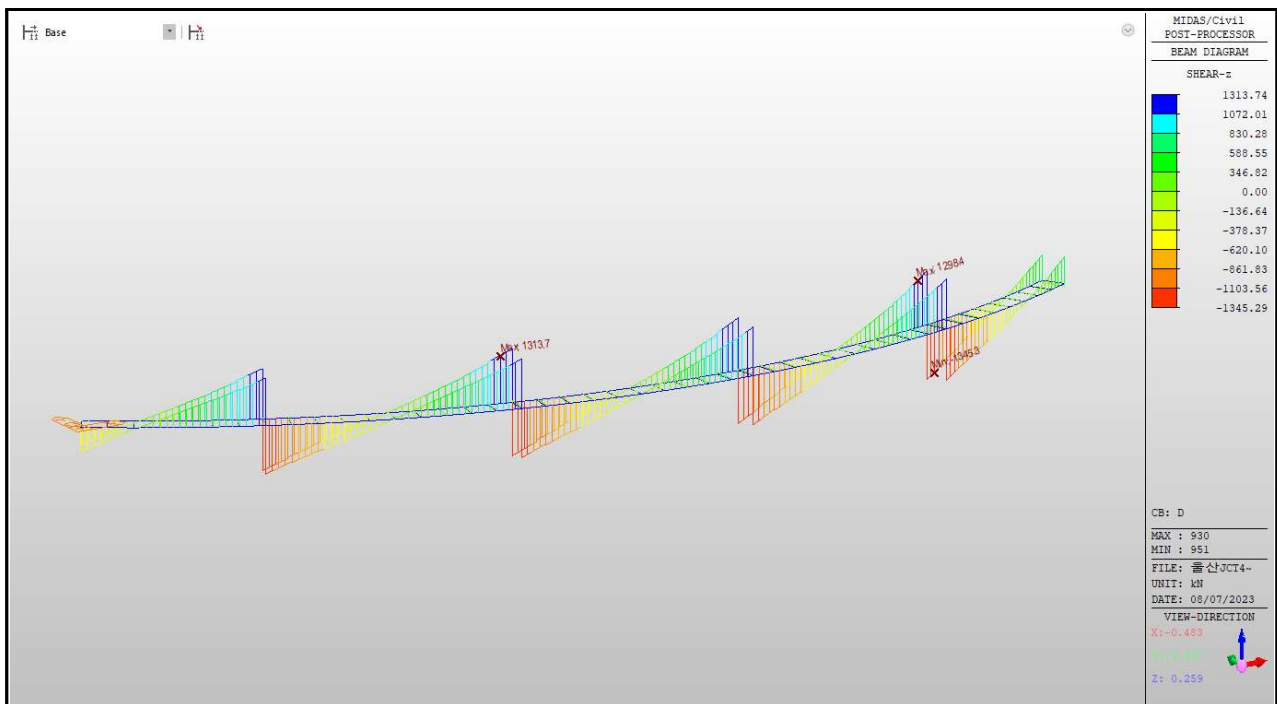

【그림 5.9】 합성전 고정하중에 의한 전단력도

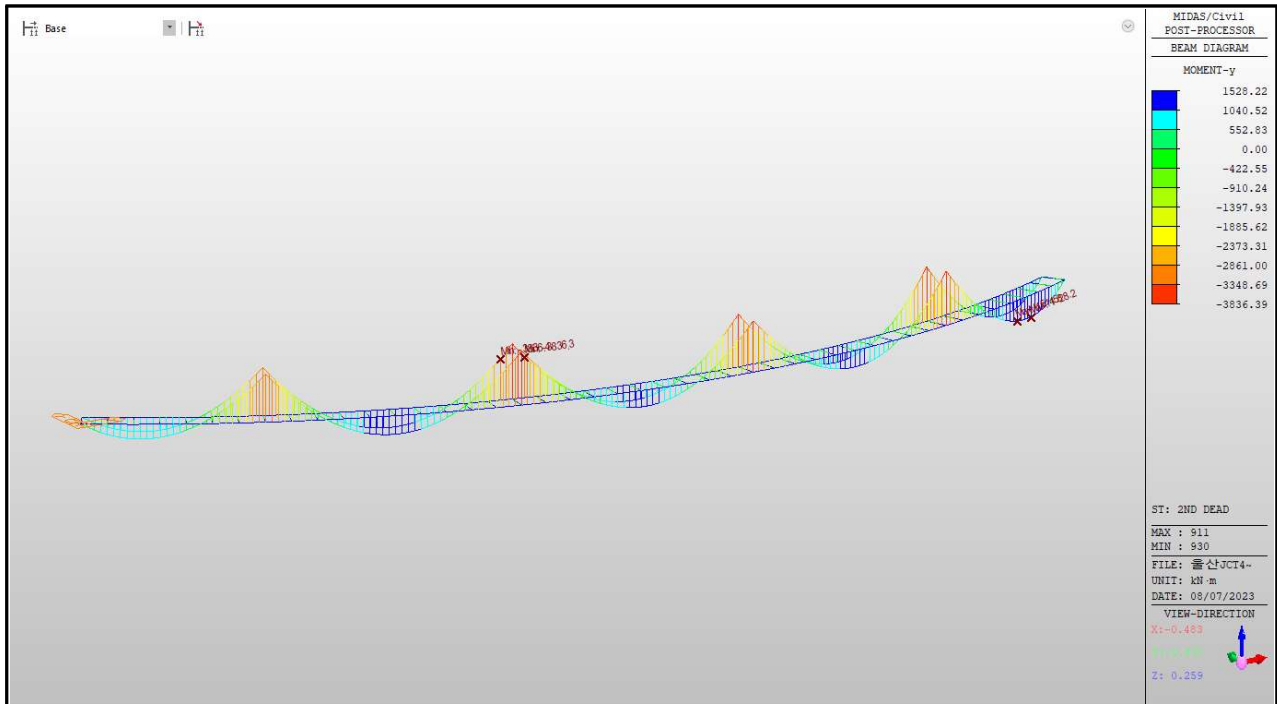


【그림 5.10】 합성후 고정하중에 의한 휨모멘트도

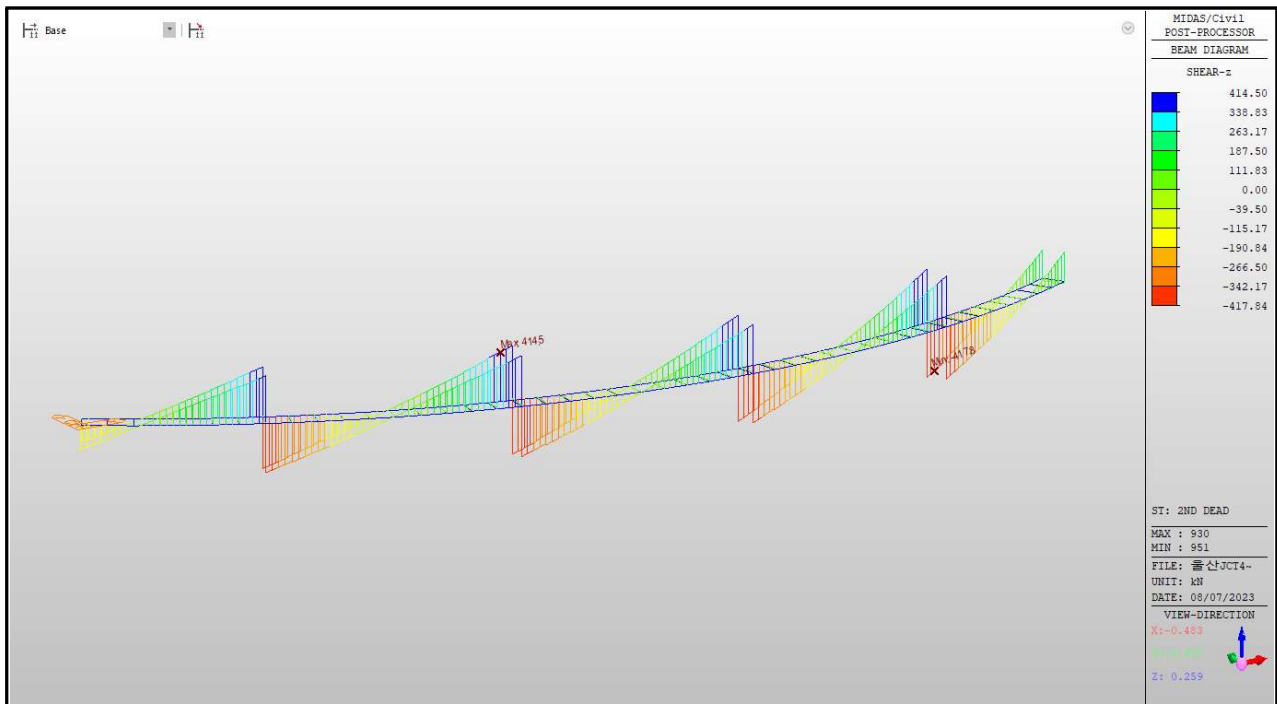


【그림 5.11】 합성후 고정하중에 의한 전단력도

- 활하중

활하중에 의한 휨모멘트도 및 전단력도를 아래 그림과 같이 나타내었다.

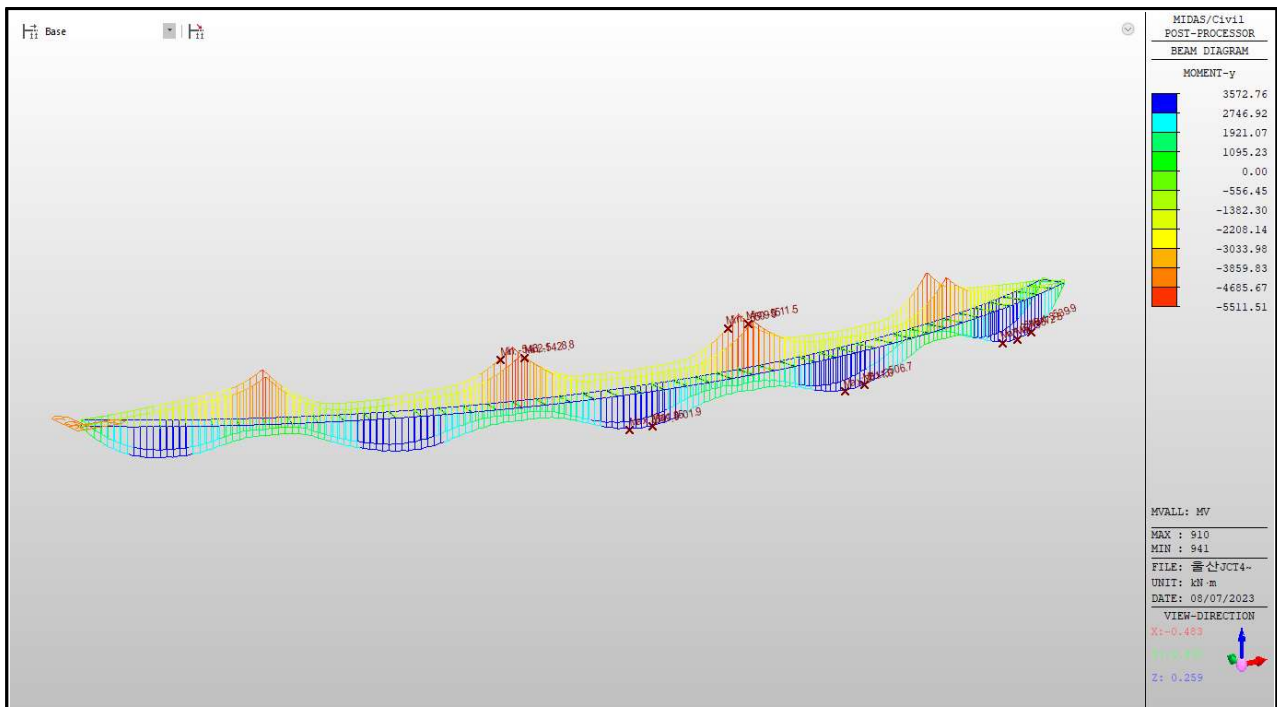

【그림 5.12】 활하중에 의한 휨모멘트도

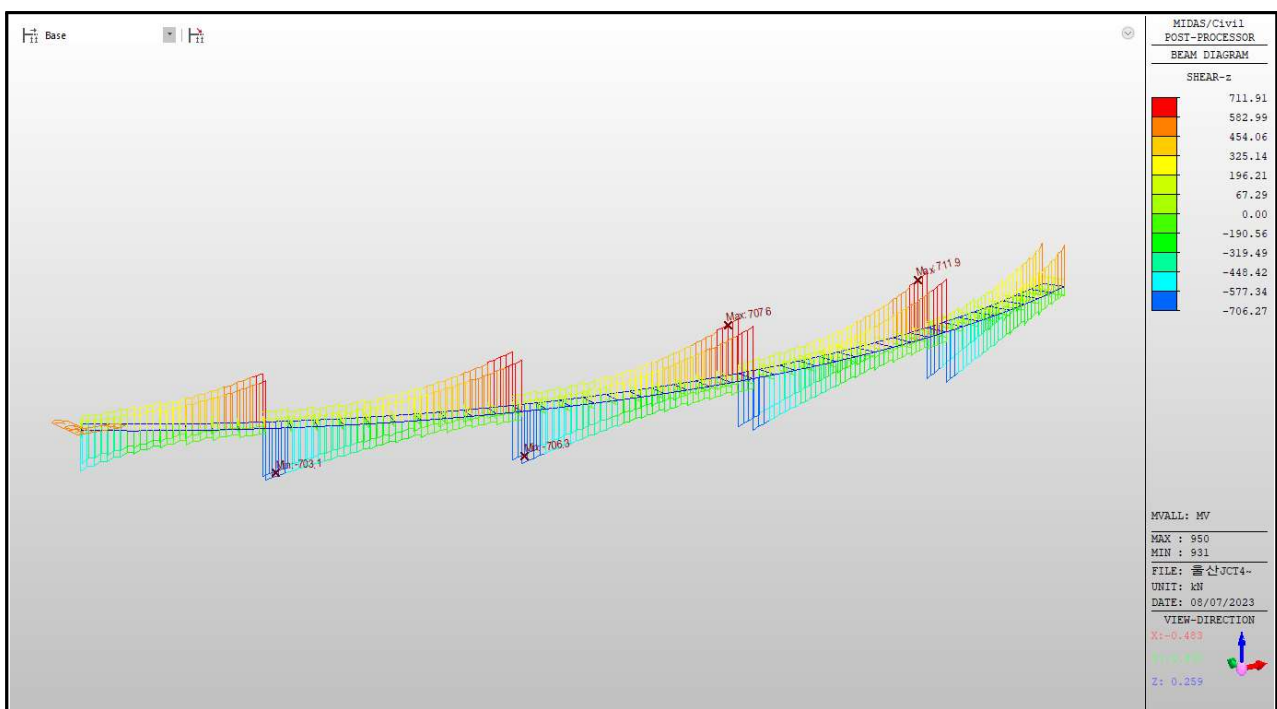

【그림 5.13】 활하중에 의한 전단력도

② 단면력 산정결과

㉠ 시점경간 중앙 정모멘트부

【표 5.12】 시점경간 중앙 정모멘트부 단면력 산정결과

구 분	합 성 전 고정하중	합 성 후 고정하중	활하중 (충격포함)	합 계
휨모멘트(kN · m)	3,097.370	1,007.360	2,911.890	7,016.620
전단력(kN)	45.160	9.810	241.980	296.950
비틀림모멘트(kN · m)	-40.440	-19.990	-283.530	-343.960

㉡ 시점 지점부 부모멘트부

【표 5.13】 시점 지점부 부모멘트부 단면력 산정결과

구 분	합 성 전 고정하중	합 성 후 고정하중	활하중 (충격포함)	합 계
휨모멘트(kN · m)	-10,552.310	-3,316.040	-4,754.770	-18,623.120
전단력(kN)	-85.030	-27.960	-542.740	-655.730
비틀림모멘트(kN · m)	1,160.300	361.300	615.990	2,137.590

㉢ 내측경간 중앙 정모멘트부

【표 5.14】 내측경간 중앙 정모멘트부 단면력 산정결과

구 분	합 성 전 고정하중	합 성 후 고정하중	활하중 (충격포함)	합 계
휨모멘트(kN · m)	3,563.810	1,282.480	3,339.130	8,185.420
전단력(kN)	32.910	10.290	254.920	298.120
비틀림모멘트(kN · m)	20.860	9.670	267.020	297.550

㉔ 종점 지점부 부모멘트부

【표 5.15】종점 지점부 부모멘트부 단면력 산정결과

구 분	합 성 전 고정하중	합 성 후 고정하중	활하중 (충격포함)	합 계
휨모멘트(kN · m)	-11,892.660	-3,761.830	-5,040.800	-20,695.290
전단력(kN)	-29.590	-10.110	-585.370	-625.070
비틀림모멘트(kN · m)	1,218.850	385.290	679.380	2,283.520

㉕ 종점경간 중앙 정모멘트부

【표 5.16】종점경간 중앙 정모멘트부 단면력 산정결과

구 분	합 성 전 고정하중	합 성 후 고정하중	활하중 (충격포함)	합 계
휨모멘트(kN · m)	4,334.800	1,514.810	3,539.710	9,389.320
전단력(kN)	111.820	38.980	243.380	394.180
비틀림모멘트(kN · m)	-67.980	-19.210	263.360	176.170

6) 강박스거더의 응력 검토

강박스거더에 대한 응력검토는 내·외측경간 최대 정모멘트부 및 지점부 최대 부모멘트부 단면에 대하여 실시하였으며, 이에 대한 상세 검토결과는 부록에 첨부하였다.

하중종류1	합성전 고정하중	하중종류4	크리프
하중종류2	합성후 고정하중	하중종류5	건조수축
하중종류3	활하중	하중종류6	온도차

① 주하중에 대한 작용응력 검토

㉠ 시점경간 중앙 정모멘트부

• 휨응력

【표 5.17】 시점경간 중앙 정모멘트부 휨응력 검토결과

하중조합	CONCRETE				STEEL			
	작용응력(MPa)		허용응력(MPa)		작용응력(MPa)		허용응력(MPa)	
	상 연	하 연	상 연	하 연	상 연	하 연	상 연	하 연
1			-10.800	-10.800	-51.861	57.819	-164.430	190.000
1+2	-2.649	-1.600	-10.800	-10.800	-54.996	105.846	-164.430	190.000
1+2+3+4	-0.931	-0.045	-10.800	-10.800	-78.066	97.265	-189.095	190.000
1+2+3+4+5	0.194	1.229	2.174	2.174	-92.121	90.452	-213.759	218.500
1+2+3+4-5	-2.056	-1.319	-12.420	-12.420	-64.011	104.077	-213.759	218.500

주) 압축응력을 정(+), 인장응력을 부(-)로 하였음.

• 전단 및 비틀림

$$\nu = (V_s + V_{sc} + V_v) / A_w + M_{st} / (2 F t_w) + (M_{sct} + M_{vt}) / (2 F_v t_w)$$

$$= 13.254 \text{ MPa} < \nu_a = 110.000 \text{ MPa} \therefore \text{O.K}$$

• 합성응력의 검토

- 상연

$$\left(\frac{f}{f_a}\right)^2 + \left(\frac{\nu}{\nu_a}\right)^2 = \left(\frac{-92.121}{-213.759}\right)^2 + \left(\frac{13.254}{110.000}\right)^2 = 0.186 + 0.015 = 0.201 < 1.2 \quad \therefore \text{O.K}$$

- 하연

$$\left(\frac{f}{f_a}\right)^2 + \left(\frac{\nu}{\nu_a}\right)^2 = \left(\frac{105.846}{190.000}\right)^2 + \left(\frac{13.254}{110.000}\right)^2 = 0.310 + 0.015 = 0.325 < 1.2 \quad \therefore \text{O.K}$$

• 항복에 대한 안전도 검토

- $\Sigma f = 1.3 \times (\text{합성전 고정하중 응력} + \text{합성후 고정하중 응력})$

+ $2.15 \times \text{활하중에 의한 응력(충격포함)} + (\text{크리프응력 변화량})$

+ (건조수축응력 변화량) + (온도차응력 변화량) 의 조합 중에서 가장 불리한 하중 조합에 대하여 검토

- 상부바닥판 철근

합성후 고정하중 응력 = $M_{sc}/I_{rv} \times Y_{vru} = -0.681 \text{ MPa}$

합성후 활하중 응력 = $(-2.649) - (-0.681) = -1.968 \text{ MPa}$

▶ 크리프, 건조수축 포함시

$$\Sigma f = 1.3 \times (-0.681) + 2.1 \times (-1.968) + (0.397) + (1.321) + (-1.125)$$

$$= -4.426 \text{ MPa} < (3/5)f_{ck} = 16.20 \text{ MPa} \quad \therefore \text{O.K}$$

▶ 크리프, 건조수축 제외시

$$\Sigma f = 1.3 \times (-0.681) + 2.1 \times (-1.968) + (-1.125)$$

$$= -6.144 \text{ MPa} < (3/5)f_{ck} = 16.20 \text{ MPa} \quad \therefore \text{O.K}$$

- 강재주형 상판

$$\text{합성전 고정하중 응력} = -51.861 \text{ MPa}$$

$$\text{합성후 고정하중 응력} = M_{sc}/I_{rv} \times Y_{vsu} = -0.806 \text{ MPa}$$

$$\text{합성후 활하중 응력} = (-54.996) - (-51.861) - (-0.806) = -2.329 \text{ MPa}$$

▶ 크리프, 건조수축 포함시

$$\sum f = 1.3 \times (-51.861 + -0.806) + 2.1 \times (-2.329) + (-3.759) + (-19.311) + (-14.055)$$

$$= -110.483 \text{ MPa} < (3/5)f_{ck} = 315.00 \text{ MPa} \therefore O.K$$

▶ 크리프, 건조수축 제외시

$$\sum f = 1.3 \times (-51.861 + -0.806) + 2.1 \times (-2.329) + (-14.055)$$

$$= -87.413 \text{ MPa} < (3/5)f_{ck} = 315.00 \text{ MPa} \therefore O.K$$

- 강재주형 하판

$$\text{합성전 고정하중 응력} = 57.819 \text{ MPa}$$

$$\text{합성후 고정하중 응력} = M_{sc}/I_{rv} \times Y_{vsl} = 12.344 \text{ MPa}$$

$$\text{합성후 활하중 응력} = (105.846) - (57.819) - (12.344) = 35.682 \text{ MPa}$$

▶ 크리프, 건조수축 포함시

$$\sum f = 1.3 \times (57.819 + 12.344) + 2.1 \times (35.682) + (-1.547) + (-7.034) + (6.813)$$

$$= 164.377 \text{ MPa} < (3/5)f_{ck} = 315.00 \text{ MPa} \therefore O.K$$

▶ 크리프, 건조수축 제외시

$$\sum f = 1.3 \times (57.819 + 12.344) + 2.1 \times (35.682) + (6.813)$$

$$= 172.958 \text{ MPa} < (3/5)f_{ck} = 315.00 \text{ MPa} \therefore O.K$$

㉔ 내측경간 중앙부 정모멘트부

- 휨응력

【표 5.18】 내측경간 중앙부 정모멘트부 휨응력 검토결과

하중조합	CONCRETE				STEEL			
	작용응력(MPa)		허용응력(MPa)		작용응력(MPa)		허용응력(MPa)	
	상 연	하 연	상 연	하 연	상 연	하 연	상 연	하 연
1			-10.800	-10.800	-55.086	61.016	-164.430	190.000
1+2	-2.831	-1.693	-10.800	-10.800	-58.136	113.481	-164.430	190.000
1+2+3+4	-0.587	0.210	-10.800	1.890	-77.874	90.347	-189.095	190.000
1+2+3+4+5	0.721	1.480	2.174	2.174	-93.690	72.632	-213.759	218.500
1+2+3+4-5	-1.896	-1.059	-12.420	-12.420	-62.058	108.063	-213.759	218.500

주) 압축응력을 정(+), 인장응력을 부(-)로 하였음.

- 전단 및 비틀림

$$\nu = (V_s + V_{sc} + V_v) / A_w + M_{st} / (2 F t_w) + (M_{sct} + M_{vt}) / (2 F_v t_w)$$

$$= 11.979 \text{ MPa} < \nu_a = 110.000 \text{ MPa} \quad \therefore \text{O.K}$$

- 합성응력의 검토

- 상연

$$\left(\frac{f}{f_a} \right)^2 + \left(\frac{\nu}{\nu_a} \right)^2 = \left(\frac{-93.690}{-213.760} \right)^2 + \left(\frac{11.979}{110.000} \right)^2 = 0.192 + 0.012 = 0.204 < 1.2 \quad \therefore \text{O.K}$$

- 하연

$$\left(\frac{f}{f_a} \right)^2 + \left(\frac{\nu}{\nu_a} \right)^2 = \left(\frac{113.481}{190.000} \right)^2 + \left(\frac{11.979}{110.000} \right)^2 = 0.357 + 0.012 = 0.369 < 1.2 \quad \therefore \text{O.K}$$

• 항복에 대한 안전도 검토

$$- \Sigma f = 1.3 \times (\text{합성전 고정하중 응력} + \text{합성후 고정하중 응력})$$

$$+ 2.15 \times \text{활하중에 의한 응력(충격포함)} + (\text{크리프응력 변화량})$$

+ (건조수축응력 변화량) + (온도차응력 변화량) 의 조합 중에서 가장 불리한 하중 조합에 대하여 검토

- 상부바닥판 철근

$$\text{합성후 고정하중 응력} = M_{sc}/I_{rv} \times Y_{vru} = -0.786 \text{ MPa}$$

$$\text{합성후 활하중 응력} = (-1.413) - (-0.258) = -2.045 \text{ MPa}$$

▶ 크리프, 건조수축 포함시

$$\Sigma f = 1.3 \times (-0.786) + 2.1 \times (-2.045) + (0.559) + (1.685) + (-1.309)$$

$$= -4.381 \text{ MPa} < (3/5)f_{ck} = 16.20 \text{ MPa} \therefore O.K$$

▶ 크리프, 건조수축 제외시

$$\Sigma f = 1.3 \times (-0.786) + 2.1 \times (-2.045) + (-1.309)$$

$$= -6.625 \text{ MPa} < (3/5)f_{ck} = 16.20 \text{ MPa} \therefore O.K$$

- 강재주형 상판

$$\text{합성전 고정하중 응력} = -55.086 \text{ MPa}$$

$$\text{합성후 고정하중 응력} = M_{sc}/I_{rv} \times Y_{vsu} = -0.846 \text{ MPa}$$

$$\text{합성후 활하중 응력} = (-58.136) - (-55.086) - (-0.846) = -2.204 \text{ MPa}$$

▶ 크리프, 건조수축 포함시

$$\Sigma f = 1.3 \times (-55.086 + -0.846) + 2.1 \times (-2.204) + (-3.826) + (-15.912) + (-15.816)$$

$$= -112.895 \text{ MPa} < (3/5)f_{ck} = 315.00 \text{ MPa} \therefore O.K$$

▶ 크리프, 건조수축 제외시

$$\Sigma f = 1.3 \times (-55.086 + -0.846) + 2.1 \times (-2.204) + (-15.816)$$

$$= -93.157 \text{ MPa} < (3/5)f_{ck} = 315.00 \text{ MPa} \therefore O.K$$

- 강재주형 하판

$$\text{합성전 고정하중 응력} = 61.016 \text{ MPa}$$

$$\text{합성후 고정하중 응력} = M_{sc}/I_{rv} \times Y_{vsl} = 14.559 \text{ MPa}$$

$$\text{합성후 활하중 응력} = (113.481) - (61.016) - (14.559) = 37.906 \text{ MPa}$$

▶ 크리프, 건조수축 포함시

$$\sum f = 1.3 \times (61.016 + 14.559) + 2.1 \times (37.906) + (-4.407) + (-18.726) + (17.715)$$

$$= 172.432 \text{ MPa} < (3/5)f_{ck} = 315.00 \text{ MPa} \therefore O.K$$

▶ 크리프, 건조수축 제외시

$$\sum f = 1.3 \times (61.016 + 14.559) + 2.1 \times (37.906) + (17.715)$$

$$= 195.565 \text{ MPa} < (3/5)f_{ck} = 315.00 \text{ MPa} \therefore O.K$$

㉔ 시점경간 지점부 부모멘트부

• 휨응력

【표 5.19】 시점경간 지점부 부모멘트부 휨응력 검토결과

하중조합	CONCRETE			STEEL			
	작용응력(MPa)		허용응력(MPa)	작용응력(MPa)		허용응력(MPa)	
	상 연	하 연		상 연	하 연	상 연	하 연
1			160.000	81.706	-80.254	190.000	-190.000
1+2	81.262	72.872	160.000	136.904	-139.495	190.000	-190.000
1+2+3+4	74.907	66.505	160.000	130.511	-146.053	190.000	-190.000
1+2+3+4+5	81.934	73.511	160.000	112.871	-163.988	218.500	-218.500
1+2+3+4-5	67.880	59.500	160.000	148.151	-128.117	218.500	-218.500

주) 압축응력을 정(+), 인장응력을 부(-)로 하였음.

• 전단 및 비틀림

$$\nu = (V_s + V_{sc} + V_v) / A_w + M_{st} / (2 F t_w) + (M_{sct} + M_{vt}) / (2 F_v t_w)$$

$$= 42.936 \text{ MPa} < \nu_a = 110.000 \text{ MPa} \quad \therefore \text{O.K}$$

• 합성응력의 검토

- 상연

$$\left(\frac{f}{f_a} \right)^2 + \left(\frac{\nu}{\nu_a} \right)^2 = \left(\frac{136.904}{190.000} \right)^2 + \left(\frac{42.936}{110.000} \right)^2 = 0.519 + 0.152 = 0.672 < 1.2 \quad \therefore \text{O.K}$$

- 하연

$$\left(\frac{f}{f_a} \right)^2 + \left(\frac{\nu}{\nu_a} \right)^2 = \left(\frac{-146.053}{-190.000} \right)^2 + \left(\frac{42.936}{110.000} \right)^2 = 0.591 + 0.152 = 0.743 < 1.2 \quad \therefore \text{O.K}$$

• 항복에 대한 안전도 검토

- $\Sigma f = 1.3 \times (\text{합성전 고정하중 응력} + \text{합성후 고정하중 응력})$

+ $2.15 \times \text{활하중에 의한 응력(충격포함)} + (\text{크리프응력 변화량})$

+ (건조수축응력 변화량) + (온도차응력 변화량) 의 조합 중에서 가장 불리한 하중 조합에 대하여 검토

- 상부바닥판 철근

$$\text{합성후 고정하중 응력} = M_{sc}/I_{rv} \times Y_{vru} = 33.388 \text{ MPa}$$

$$\text{합성후 활하중 응력} = (81.262) - (33.388) = 47.874 \text{ MPa}$$

▶ 크리프, 건조수축 포함시

$$\sum f = 1.3 \times (33.388) + 2.1 \times (47.874) + (6.762) + (-13.117) + (7.027)$$

$$= 144.612 \text{ MPa} < (3/5)f_{ck} = 400.00 \text{ MPa} \therefore O.K$$

▶ 크리프, 건조수축 제외시

$$\sum f = 1.3 \times (33.388) + 2.1 \times (47.874) + (7.027)$$

$$= 150.967 \text{ MPa} < f_y = 400.00 \text{ MPa} \therefore O.K$$

- 강재주형 상판

$$\text{합성전 고정하중 응력} = 81.706 \text{ MPa}$$

$$\text{합성후 고정하중 응력} = M_{sc}/I_{rv} \times Y_{vsu} = 22.679 \text{ MPa}$$

$$\text{합성후 활하중 응력} = (136.904) - (81.706) - (22.679) = 32.519 \text{ MPa}$$

▶ 크리프, 건조수축 포함시

$$\sum f = 1.3 \times (81.706 + 22.679) + 2.1 \times (32.519) + (6.795) + (-13.188) + (17.640)$$

$$= 215.237 \text{ MPa} < f_y = 315.00 \text{ MPa} \therefore O.K$$

▶ 크리프, 건조수축 제외시

$$\sum f = 1.3 \times (81.706 + 22.679) + 2.1 \times (32.519) + (17.640)$$

$$= 221.630 \text{ MPa} < f_y = 315.00 \text{ MPa} \therefore O.K$$

- 강재주형 하판

$$\text{합성전 고정하중 응력} = -80.254 \text{ MPa}$$

$$\text{합성후 고정하중 응력} = M_{sc}/I_{rv} \times Y_{vsl} = -24.340 \text{ MPa}$$

$$\text{합성후 활하중 응력} = (-139.495) - (-80.254) - (-24.340) = -34.901 \text{ MPa}$$

▶ 크리프, 건조수축 포함시

$$\sum f = 1.3 \times (-80.254 + -24.340) + 2.1 \times (-34.901) + (6.940) + (-13.498) + (-17.936)$$

$$= -233.758 \text{ MPa} < f_y = 315.00 \text{ MPa} \therefore O.K$$

▶ 크리프, 건조수축 제외시

$$\sum f = 1.3 \times (-80.254 + -24.340) + 2.1 \times (-34.901) + (-17.936)$$

$$= -227.200 \text{ MPa} < f_y = 315.00 \text{ MPa} \therefore O.K$$

7) 피로검토

① 허용피로응력범위 및 설계응력반복횟수

대상교량의 경우 피로균열은 발견되지 않았으므로 피로에 대한 검토는 설계활하중에 의한 주형의 피로손상예측을 수행하였다. 도로교설계기준의 허용피로응력범위 및 설계응력반복횟수는 아래의 표와 같으며, 본 피로검토에서는 고속도로 교량이므로 트럭하중 2백만과 차로하중 50만을 적용하였다.

【표 5.20】 허용피로 응력범위

다재하경로구조 ¹				
상세 범주	허용응력범위, $f_{sr}(MPa)$ ²			
	10만회	50만회	200만회	200만회이상
A	442	260	168	168
B	344	203	126	112
B'	274	161	101	84
C	250	147	91	70
				84 ³
D	196	112	70	49
E	154	91	56	31
E'	112	64	40	18


주 : 1) 한 부재의 파괴로 인하여 전체적인 파괴가 일어나지 않도록 한 구조물.
 2) 응력범위는 최대응력과 최소응력과의 대수차를 의미한다.
 3) 거더 복부판과 플랜지의 수직보강재 용접의 경우.

【표 5.21】 허용피로 응력범위

구 분	도로종류	트럭하중	차로하중
주부재(중방향)	고속도로, 국도 및 주 간선도로	2백만	50만
	기타도로	10만	10만
횡부재 및 상세부	고속도로, 국도 및 주 간선도로	2백만이상	-
	기타도로	50만	-

② 피로조사위치 및 응력범주의 설정


㉠ 정모멘트부

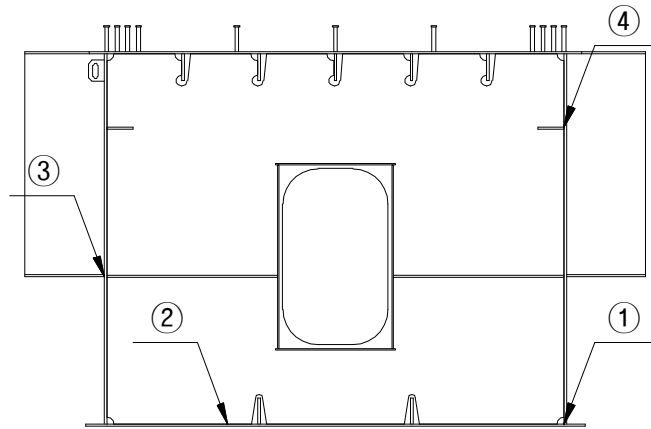

【표 5.22】 정모멘트부 검토위치 및 응력범주

구분	상세	응력범주	f _{sr} (MPa)		비고
			DB하중	DL하중	
①	플랜지와 복부판의 연속 필릿 용접부	B	126	203	
②	인장측 플랜지와 다이어프램의 필릿 용접부	C	91	147	
③	복부판에 부착된 가로보 연결용 거셋판 용접 끝부분	E	56	91	
④	수평보강재 용접 끝부분	E	56	91	

㉡ 부모멘트부

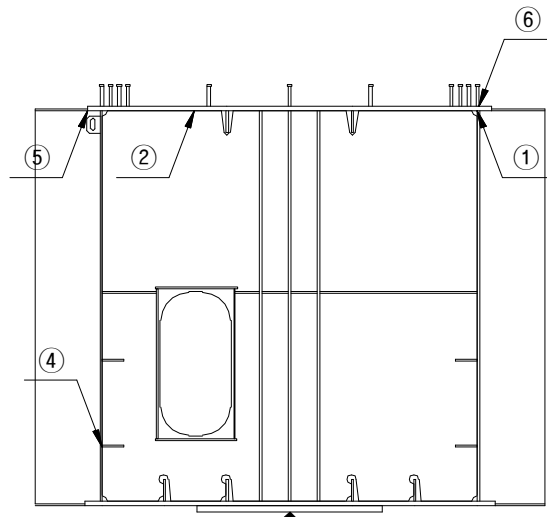

【표 5.23】 부모멘트부 검토위치 및 응력범주

구분	상세	응력범주	f _{sr} (MPa)		비고
			DB하중	DL하중	
①	플랜지와 복부판의 연속 필릿 용접부	B	126	203	
②	인장측 플랜지와 다이어프램의 필릿 용접부	C	91	147	
③	복부판에 부착된 가로보 연결용 거셋판 용접 끝부분	E	56	91	
④	수평보강재 용접 끝부분	E	56	91	
⑤	인장측 플랜지에 부착된 가로보 거셋판 용접 끝부분	E	56	91	
⑥	스터드에 인접한 인장측 플랜지부	C	91	147	

㉔ 설계피로응력의 검토

- 휨모멘트에 대한 피로검토

$$\Delta f = \frac{\Delta M}{I_v} y$$

여기서, Δf : 설계피로응력범위 (최대응력과 최소응력의 차)

$$\Delta M = M_{\max} - M_{\min}$$

I_v : 합성후 단면의 단면2차 모멘트

y : 합성후 단면 도심으로부터의 거리

【표 5.24】 피로검토

구분		$\triangle M$ (kN · m)		I_v (m ⁴)	y (m)	$\triangle f$ (MPa)		응력 범주	f_{sr} (MPa)		비고
		DB 하중	DL 하중			DB 하중	DL 하중		DB 하중	DL 하중	
정 모 멘 트 부	①	max= 3,539.93	max= 3,572.76	0.1167	-1.4186	68.15	74.76	B	126	203	O.K
	②				-1.4186	68.15	74.76	C	91	147	O.K
	③	min= -2,068.74	min= -2,579.97		-0.8321	39.98	43.85	E	56	91	O.K
	④				-0.1422	6.83	7.50	E	56	91	O.K
부 모 멘 트 부	①	max= 2,911.89	max= 2,834.34	0.1443	0.9629	39.47	55.69	B	126	203	O.K
	②				0.9629	39.47	55.69	C	91	147	O.K
	③				-	-	-	E	56	91	O.K
	④	min= -3,003.00	min= -5,511.51		-0.6307	25.86	36.48	E	56	91	O.K
	⑤				0.9749	39.96	56.38	E	56	91	O.K
	⑥				0.9869	40.45	57.08	C	91	147	O.K

8) 강박스거더의 안전성 검토결과

① 휨응력

【표 5.25】 강박스거더의 휨응력 검토결과

구 분	휨 응 력				안전율		검토결과
	작용응력(MPa)		허용응력(MPa)				
	상 연	하 연	상 연	하 연	상 연	하 연	
시점경간 중앙 정모멘트부	-64.011	104.077	-213.759	218.500	3.34	2.10	O.K
내측경간 중앙 정모멘트부	-62.058	108.063	-213.759	218.500	3.44	2.02	O.K
시점경간 부모멘트부	148.151	-128.117	218.500	-218.500	1.47	1.71	O.K

주) 압축응력을 정(+), 인장응력을 부(-)로 하였음.

② 전단응력

【표 5.26】 강박스거더의 전단응력 검토결과

구 분	전 단 응 력		안전율	검토결과
	작용응력(MPa)	허용응력(MPa)		
시점경간 중앙 정모멘트부	13.254	110.0	8.30	O.K
내측경간 중앙 정모멘트부	11.979	110.0	9.18	O.K
시점경간 부모멘트부	42.936	110.0	2.56	O.K

허용응력법에 의한 강박스거더의 응력 검토결과, 거더 상·하연에 발생되는 최대응력은 허용응력 이내로 검토되었으며, 강박스거더는 안전성을 확보하고 있는 것으로 판단된다.

③ 합성응력


하중조합에 따른 휨응력과 허용응력에 의한 휨응력비와 전단응력비가 최대가 되는 상태에서 합성응력비를 정모멘트 구간과 부모멘트 구간으로 구분하여 합성응력을 검토한 결과, 모든 단면에서는 1.2 이내로 구조적 안전성을 확보하고 있는 것으로 판단된다.

【표 5.27】 강박스거더의 합성응력 검토결과

구 분		합 성 응 력						합성 응력비	검토 결과
		휨응력(MPa)			전단응력(MPa)				
		휨응력	허용 휨응력	휨 응력비	전단 응력	허용 전단응력	전단 응력비		
시점경간 중앙 정모멘트부	상연	-92.121	-213.759	0.186	13.254	110.000	0.015	0.201	O.K
	하연	105.846	190.000	0.310	13.254	110.000	0.015	0.325	O.K
내측경간 중앙 정모멘트부	상연	-93.690	-213.759	0.192	11.979	110.000	0.012	0.204	O.K
	하연	113.481	190.000	0.357	11.979	110.000	0.012	0.369	O.K
시점경간 부모멘트부	상연	136.904	190.000	0.519	42.936	110.000	0.152	0.672	O.K
	하연	-146.053	-190.000	0.591	42.936	110.000	0.152	0.743	O.K
합성응력 산출식		$\left[\frac{f_b}{f_a}\right]^2 + \left[\frac{v_b}{v_a}\right]^2 \leq 1.2 \text{ (도로교 설계기준 3.8.2.4)}$ f : 하중조합에 의해 발생한 휨응력 f_a : 허용 휨응력 v_b : 휨에 따르는 전단응력 v_a : 허용 전단응력							


8) 처짐 검토

충격하중을 포함한 활하중에 의한 강교 주거더의 처짐검토 결과 다음표의 도로교설계기준에 의한 허용처짐 이내로 검토되었다.

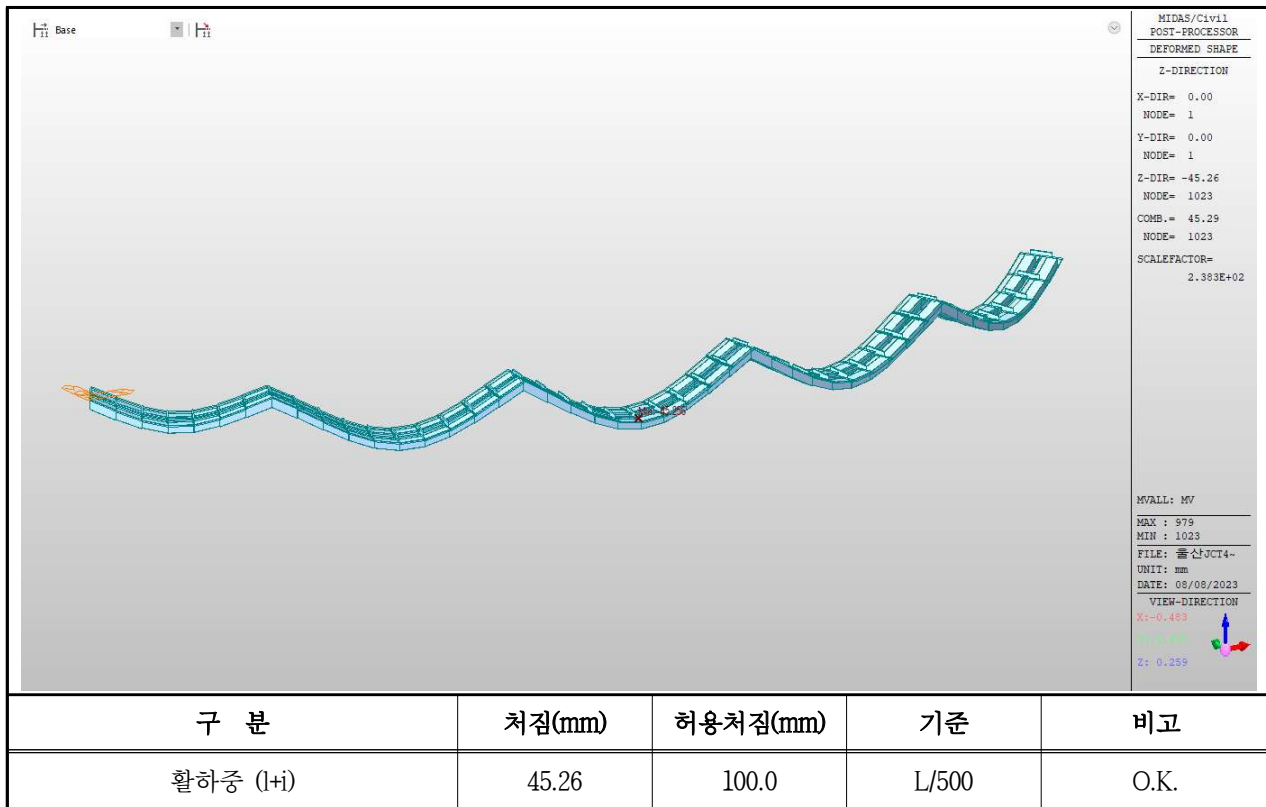

【그림 5.14】 처짐검토 결과

나. 교량받침용량 검토

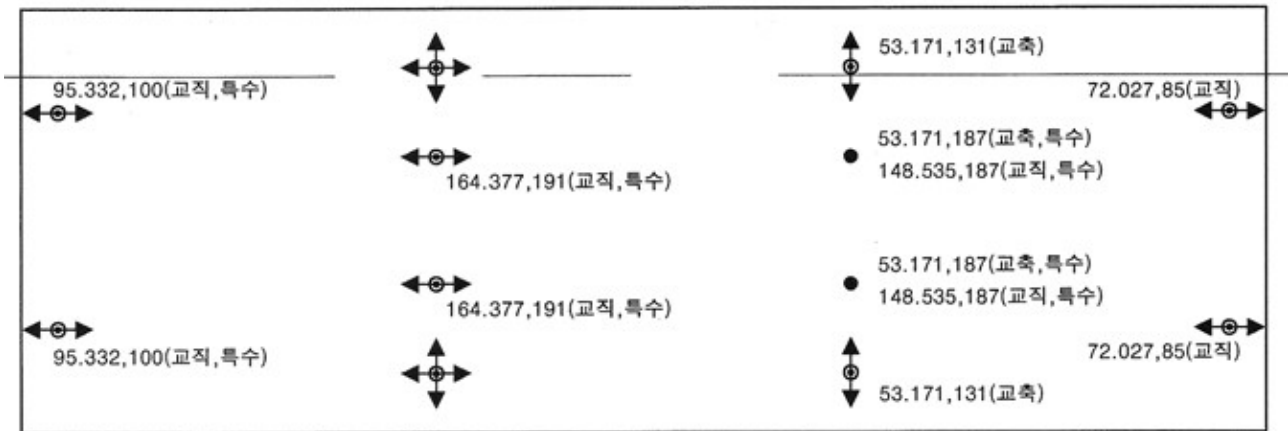

【그림 5.15】 받침배치도

【표 5.28】 교량받침용량 검토

구 분			합성전 고정하중 (kN)	합성후 고정하중 (kN)	활하중(kN)	합 계(kN)	받침 용량 (kN)	검토 결과
울산 방향	P3	SH1	628.1	189.4	500.4	1,317.9	1,600.0	O.K
		SH2	543.9	165.5	458.2	1,167.6	2,000.0	O.K
	P4	SH1	2,312.8	725.9	965.7	4,004.3	6,000.0	O.K
		SH2	2,524.3	776.1	1,057.8	4,358.3	5,500.0	O.K
	P5	SH1	2,366.0	753.5	1,009.5	4,129.0	6,000.0	O.K
		SH2	2,665.5	835.8	1,124.6	4,625.9	6,000.0	O.K
	P6	SH1	2,339.2	735.5	1,010.4	4,085.1	6,000.0	O.K
		SH2	2,622.7	813.2	1,130.5	4,566.4	5,500.0	O.K
	P7	SH1	2,443.2	774.0	1,003.9	4,221.1	6,000.0	O.K
		SH2	2,688.7	830.0	1,093.2	4,612.0	5,500.0	O.K
	A2	SH1	715.0	240.8	526.6	1,482.5	1,600.0	O.K
		SH2	571.7	193.9	456.7	1,222.3	2,000.0	O.K

주) 반력 발생방향이 하향을 정(+), 상향을 부(-)로 표기함.

다. 바닥판 구조검토

합성형교에서 바닥판으로서 작용할 경우(교축직각방향)에 대하여 도로교설계기준(2010년) 등의 적용기준에 따라 구조검토를 수행하였다.

【표 5.29】콘크리트와 철근의 물성치

콘크리트 강도	철근의 항복강도	철근량
27.0 MPa	400.0 MPa(SD400)	중 양 부 : 1,589 mm ² /m (H16@125) 캔틸레버 : 1,589 mm ² /m (H16@125)

1) 지간 중앙부 (경험적 설계조건 검토)

- ① 지지부재 : 강재주거더
- ② 콘크리트가 현장타설되고 습윤양생되어야 함.
- ③ 주거더 플랜지부의 현치와 같이 국부적으로 두껍게 한 곳을 제외한
- ④ 바닥판 두께에 대한 유효지간의 비가 6 이상 15 이하
 - $2.466 / 250 = 6 < 10 < 15$ O.K
- ⑤ 바닥판의 상부와 하부에 배근된 철근의 외측면 사이의 두께가 150mm 이상
 - $250 - 44 - 24 = 182 > 150$ O.K
- ⑥ 유효지간이 표준차선평폭 3.6m 이하
 - $2.466 < 3.60$ O.K
- ⑦ 바닥판의 흠집, 마모면, 그리고 보호덮개층을 제외한 바닥판의 최소두께가 240mm
 - $250 > 240$ O.K
- ⑧ 캔틸레버부의 길이가 내측바닥판의 두께의 5배이상이거나 캔틸레버부의 길이가 내측바닥판 두께의 3배 이상이고 구조적으로 연속적인 콘크리트 방호책과 합성이 된 경우
 - 캔틸레버 길이(방호책 있음) : $1.000 > 0.25 \times 3 = 0.75$ O.K
- ⑨ 콘크리트의 28일 압축강도는 27 MPa 이상
- ⑩ 철근 콘크리트 바닥판은 바닥판을 지지하는 구조부재들과 완전합성거동
- ⑪ 설계구간에 횡단구성이 일정할 경우
- ⑫ 철근량 산정

2) 철근배근량

- ① 경험적 설계법에 의한 설계시 별도의 구조해석 없이 다음과 같이 산정
- ② 지간방향 : 하부철근량 - 콘크리트 바닥판 단면의 0.4% 이상
상부철근량 - 콘크리트 바닥판 단면의 0.3% 이상


③ 지간방향에 직각방향 : 상부,하부철근량 - 콘크리트 바닥판 단면의 0.3% 이상

1) 우측캐틸레버부(중분대측)

① 고정하중

NO.	작용하중(kN)	작용거리(m)	모멘트(kN·m)	비 고
①	$0.7 \times 0.23 \times 25 = 4.025$	0.581	2.339	H1 = 0.250m L1 = 0.030m
②	$0.7 \times 0.07 \times 0.5 \times 25 = 0.613$	0.443	0.271	H2 = 0.205m L2 = 0.230m
③	$(0.205+0.107) \times (0.23+0.07) \times 25 = 2.850$	0.546	1.556	H3 = 0.175m L3 = 0.070m
④	$0.175 \times 0.12 \times 0.5 \times 25 = 0.263$	0.356	0.093	H4 = 0.700m L4 = 0.120m
⑤	$0.205 \times 0.12 \times 25 = 0.615$	0.336	0.207	H5 = 0.300m L5 = 0.288m
⑥	$0.25 \times (0.625+0.113 \times 0.5) \times 25 = 4.259$	0.341	1.452	H6 = 0.050m L6 = 0.012m
⑦	$0.05 \times 0.288 \times 23 = 0.331$	0.144	0.048	L7 = 0.113m
⑧	$(0.3-0.25) \times 0.625 \times 25 = 0.781$	0.473	0.370	L8 = 0.300m
⑨	$(0.3-0.25) \times (0.113 \times 0.5) \times 25 = 0.071$	0.057	0.004	L9 = 0.625m
방호 울타 리	0.000	0.000	0.000	
계			6.340	

콘크리트 단위중량 = 25.0 kN/m^3
 콘크리트포장 단위중량 = 23.0 kN/m^3
 트럭의 후륜하중(P_r) = 96.0 kN
 곡선반경(R) = 200 m
 설계속도 = 60 km/hr

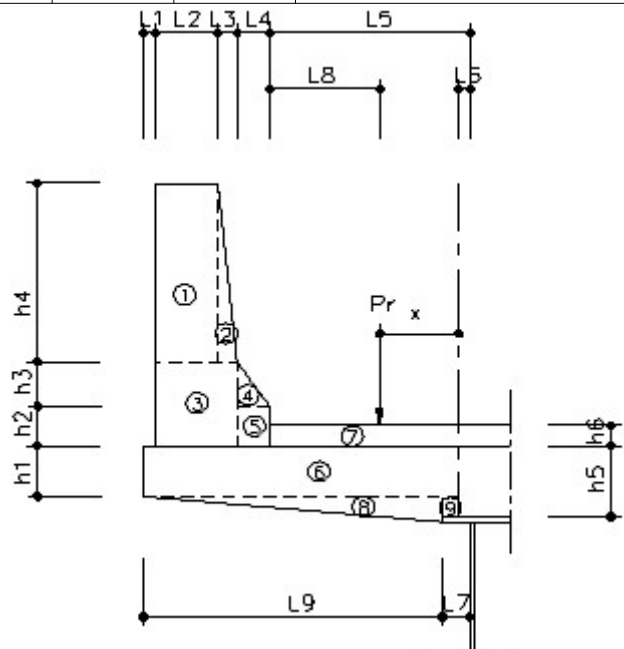

② 활하중(DB-24 : $P_r = 96 \text{ kN}$)

- 운하중 분포폭

$$E = 0.8X + 1.14 = 0.8 \times 0.117 + 1.14 = 1.234\text{m}$$

여기서, $X = 0.117\text{m}$

- 충격계수

$$i = \frac{15}{40 + L} = \frac{15}{40 + 0.117} = 0.374 > 0.300 \quad \therefore i = 0.300 \text{ 적용}$$

- 활하중

$$M_{\ell+i} = \frac{P_r \cdot X \cdot (1+i)}{E} = \frac{96 \times 0.117 \times (1+0.300)}{1.234} = 11.833\text{kN}\cdot\text{m/m}$$

③ 차량 충돌하중(도로안전시설설치 및 관리지침 p75)

$$P_o = (V/60)^2 \times 7.5 + 2.5 = 10.000 \text{ kN/m}$$

$$P_o = 10.000\text{kN/m}$$

$$\therefore P_o = 20.000\text{kN/m}$$

$$M_{\text{col}} = 20.000 \times (1.000 + 0.050 + 0.250/2) = 23.500 \text{ kN/m}$$

단, 곡률 반지름 $R \leq 200\text{m}$ 일 때, P_o 값의 2배를 충돌하중으로 적용

④ 풍하중

$$P_w = 3.000\text{kN/m}^2 \times 1.080\text{m} = 3.240\text{kN/m}$$

$$M_w = 3.240 \times (1.080/2 + 0.250/2)\text{m} = 2.155\text{kN}\cdot\text{m/m}$$

⑤ 원심하중

- 교면상 1.0m 높이에 작용하는 것으로 한다.

$$V = 60\text{km/hr}, \quad R = 200$$

$$CF = 0.79 \times V^2 / R = 0.79 \times 60^2 / 200 = 14.220\%$$

$$P_{cf} = (P_r/E) \times CF/100 = 11.063\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{cf} = P_{cf} \times 1.0 = 11.063\text{kN} \cdot \text{m}$$

⑥ 하중조합

- $M_{u1} = 1.3 M_d + 2.15 M_{(\ell + i)} + 1.3 M_{cf} = 48.065 \text{ kN}\cdot\text{m/m}$
- $M_{u2} = 1.3 M_d + 1.3 M_{(\ell + i)} + 1.3 M_{cf} + 1.3 M_{co} = 68.557 \text{ kN}\cdot\text{m/m}$
- $M_{u3} = 1.3 M_d + 1.3 M_{(\ell + i)} + 1.3 M_{cf} + 0.65 M_w = 39.408 \text{ kN}\cdot\text{m/m}$
- $M_{u4} = 1.2 M_d + 1.2 M_w + 1.2 M_{co} = 38.394 \text{ kN}\cdot\text{m/m}$
- $M_{u5} = 1.3 M_d + 1.3 M_w = 11.044 \text{ kN}\cdot\text{m/m}$

⑦ 바닥판의 최소두께($X=0.40 > 0.25$ 인 경우)

$$h_{\min} = (280 \cdot X + 180) = (280 \times 0.117 + 180) = 213 \text{ mm}$$

$$h_{\text{use}} = 300 \text{ mm} > h_{\text{req}} = 213 \text{ mm} \quad \therefore \text{O.K}$$

⑧ 단면검토

• 검토조건

설계기준강도(f_{ck}) = 27MPa , 인장철근 항복강도(f_y) = 400MPa

단면폭(b) = 1000mm , 단면높이(h) = 300mm

철근 피복두께(d_c) = 60mm , 유효깊이(d) = 240mm

사용철근량(A_s) = H16@250 + H16@250 = 1,588.8mm²

• 설계휨강도 산정

$$a = \frac{A_s \cdot f_y}{0.85 \cdot f_{ck} \cdot b} = \frac{1,588.8 \times 400.0}{0.85 \times 27.0 \times 1000.0} = 27.692 \text{ mm}$$

$$\phi M_n = \phi \left\{ A_s \cdot f_y \cdot \left(d - \frac{a}{2} \right) \right\} = 122.167$$

• 휨모멘트 검토

$$\phi M_n = 122.167 \text{ kN}\cdot\text{m} > M_u = 68.557 \text{ kN}\cdot\text{m} \quad \therefore \text{O.K}$$

⑨ 사용성(균열) 검토


- 탄성계수비(n) = $E_s / E_c = 8.0$
- 철근비(ρ) = $A_s / b d = 0.006620$
- 중립축(k) = $-n \rho + \sqrt{2 n \rho + (n \rho)^2} = 0.277$
- 중립축 거리(j) = $1 \times k/3 = 0.908$
- $x = k \times D = 66.426 mm$
- 철근응력(f_s) = $M / (A_s \times (d - x/3)) = 86.334 MPa$
- $f_s = 86.334 MPa \leq 0.6 f_y = 240.000 MPa$ $\therefore$ O.K
- 철근 소요중심간격(s_a) = $\text{Min}[375(210)/f_{st} - 2.5C_c, 300(210/f_{st})] = 729.720 mm$
- 철근 평균간격 $s = 125.000 mm \leq s_a = 729.720 mm$ 이므로, $\therefore$ O.K

2) 좌측캐틸레버부(방호벽측)

① 고정하중

NO.	작용하중(kN)	작용거리(m)	모멘트(kN·m)	비 고
①	$0.7 \times 0.23 \times 25 = 4.025$	0.581	2.339	H1 = 0.250m L1 = 0.030m
②	$0.7 \times 0.07 \times 0.5 \times 25 = 0.613$	0.443	0.271	H2 = 0.205m L2 = 0.230m
③	$(0.205+0.175) \times (0.23+0.07) \times 25 = 2.850$	0.546	1.556	H3 = 0.175m L3 = 0.070m
④	$0.175 \times 0.12 \times 0.5 \times 25 = 0.263$	0.356	0.093	H4 = 0.700m L4 = 0.120m
⑤	$0.205 \times 0.12 \times 25 = 0.615$	0.336	0.207	H5 = 0.300m L5 = 0.288m
⑥	$0.25 \times (0.625+0.113 \times 0.5) \times 25 = 4.259$	0.341	1.452	H6 = 0.050m L6 = 0.012m
⑦	$0.05 \times 0.288 \times 23 = 0.331$	0.144	0.048	L7 = 0.113m
⑧	$(0.3-0.25) \times 0.625 \times 25 = 0.781$	0.473	0.370	L8 = 0.300m
⑨	$(0.3-0.25) \times (0.113 \times 0.5) \times 25 = 0.071$	0.057	0.004	L9 = 0.625m
방호울타리	0.000	0.000	0.000	
계			6.340	

콘크리트 단위중량 = 25.0 kN/m^3
 아스팔트포장 단위중량 = 23.5 kN/m^3
 트럭의 후륜하중(P_r) = 96.0 kN
 곡선반경(R) = 200 m
 설계속도 = 60 km/hr

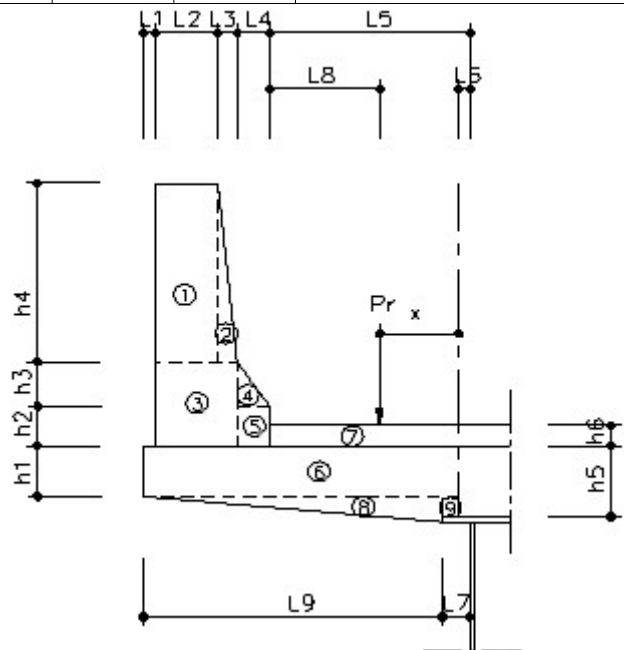

② 활하중(DB-24 : $P_r = 96 \text{ kN}$)

- 운하중 분포폭

$$E = 0.8X + 1.14 = 0.8 \times 0.012 + 1.14 = 1.150\text{m}$$

여기서, $X = 0.012\text{m}$

- 충격계수

$$i = \frac{15}{40 + L} = \frac{15}{40 + 0.012} = 0.375 > 0.300 \quad \therefore i = 0.300 \text{ 적용}$$

- 활하중

$$M_{\ell+i} = \frac{P_r \cdot X \cdot (1+i)}{E} = \frac{96 \times 0.012 \times (1+0.300)}{1.150} = 1.303\text{kN}\cdot\text{m/m}$$

③ 차량 충돌하중(도로안전시설설치 및 관리지침 p75)

$$P_o = (V/60)^2 \times 7.5 + 2.5 = 10.000 \text{ kN/m}$$

$$P_o = 10.000\text{kN/m}$$

$$\therefore P_o = 10.000\text{kN/m}$$

$$M_{col} = 20.000 \times (1.000 + 0.050 + 0.250/2) = 23.500 \text{ kN/m}$$

단, 곡률 반지름 $R \leq 200$ 일 때, P_o 값의 2배를 충돌하중으로 적용

④ 풍하중

$$P_w = 3.000\text{kN/m}^2 \times 1.080\text{m} = 3.240\text{kN/m}$$

$$M_w = 3.240 \times (1.080/2 + 0.250/2)\text{m} = 2.155\text{kN}\cdot\text{m/m}$$

⑤ 원심하중

- 교면상 1.0m 높이에 작용하는 것으로 한다.

$$V = 60\text{km/hr}, \quad R = 200$$

$$CF = 0.79 \times V^2 / R = 0.79 \times 60^2 / 200 = 14.220\%$$

$$P_{cf} = (P_r/E) \times CF/100 = 11.875 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{cf} = P_{cf} \times 1.000 = 11.875 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

⑥ 하중조합

- $M_{u1} = 1.3 M_d + 2.15 M_{(\ell + i)} + 1.3 M_{cf} = 26.481 \text{ kN}\cdot\text{m/m}$
- $M_{u2} = 1.3 M_d + 1.3 M_{(\ell + i)} + 1.3 M_{cf} + 1.3 M_{co} = 55.923 \text{ kN}\cdot\text{m/m}$
- $M_{u3} = 1.3 M_d + 1.3 M_{(\ell + i)} + 1.3 M_{cf} + 0.65 M_w = 26.774 \text{ kN}\cdot\text{m/m}$
- $M_{u4} = 1.2 M_d + 1.2 M_w + 1.2 M_{co} = 38.394 \text{ kN}\cdot\text{m/m}$
- $M_{u5} = 1.3 M_d + 1.3 M_w = 11.044 \text{ kN}\cdot\text{m/m}$

⑦ 바닥판의 최소두께($X=0.40 > 0.25$ 인 경우)

$$h_{\min} = (280 \cdot X + 180) = (280 \times 0.012 + 180) = 183 \text{ mm}$$

$$h_{\text{use}} = 300 \text{ mm} > h_{\text{req}} = 183 \text{ mm} \quad \therefore \text{O.K}$$

⑧ 단면검토

• 검토조건

설계기준강도(f_{ck}) = 27MPa , 인장철근 항복강도(f_y) = 400MPa

단면폭(b) = 1000mm , 단면높이(h) = 300mm

철근 피복두께(d_c) = 60mm , 유효깊이(d) = 240mm

사용철근량(A_s) = H16@250 + H16@250 = 1,588.8mm²

• 설계휨강도 산정

$$a = \frac{A_s \cdot f_y}{0.85 \cdot f_{ck} \cdot b} = \frac{1,588.8 \times 400.0}{0.85 \times 27.0 \times 1000.0} = 27.692 \text{ mm}$$

$$\phi M_n = \phi \left\{ A_s \cdot f_y \cdot \left(d - \frac{a}{2} \right) \right\} = 122.167 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

• 휨모멘트 검토

$$\phi M_n = 122.167 \text{ kN}\cdot\text{m} > M_u = 55.923 \text{ kN}\cdot\text{m} \quad \therefore \text{O.K}$$

⑨ 사용성(균열) 검토

- 탄성계수비(n) = $E_s / E_c = 8.0$
- 철근비(ρ) = $A_s / b d = 0.006620$
- 중립축(k) = $-n \rho + \sqrt{2 n \rho + (n \rho)^2} = 0.277$
- 중립축 거리(j) = $1 \times k/3 = 0.908$
- $x = k \times D = 66.426 mm$
- 철근응력(f_s) = $M / (A_s \times (d - x/3)) = 58.258 MPa$
- $f_s = 58.258 MPa \leq 0.6 f_y = 240.000 MPa \quad \therefore O.K$
- 철근 소요중심간격(s_a) = $\text{Min}[375(210)/f_{st} - 2.5C_c, 300(210/f_{st})] = 1081.40 mm$
- 철근 평균간격 $s = 125.000 mm \leq s_a = 1081.40 mm$ 이므로, $\therefore O.K$

3) 연속부

① 고정하중

$$\text{철근콘크리트} : 0.250m \times 25.0kN/m^3 = 6.250kN/m^2$$

$$\text{콘크리트포장} : 0.050m \times 23.0kN/m^3 = 1.150kN/m^2$$

$$\Sigma w_d = 7.400kN/m^2$$

$$M_d = \frac{\Sigma w_d L^2}{10} = \frac{7.400 \times 2.480^2}{10} = 4.551kN \cdot m/m$$

여기서, 계산지간(L) = 2.480m

② 활하중(DB-24 : $P_r = 96 kN$)

- 충격계수

$$i = \frac{15}{40 + L} = \frac{15}{40 + 2.48} = 0.353 > 0.300 \quad \therefore i = 0.300 \text{ 적용}$$

- 활하중

$$M_{\ell+i} = \frac{(L+0.6)P_r}{9.6} (1+i) = \frac{(2.480+0.6) \times 96}{9.6} \times (1 + 0.300) = 40.040kN \cdot m/m$$

연속 바닥판이므로, $M_{\ell+i} = 0.8 \times 40.040 = 32.032kN \cdot m/m$

③ 원심하중

$$V = 60\text{km/hr}, R = 200$$

$$CF = 0.79 \times V^2 / R = 0.79 \times 60^2 / 200 = 14.220\%$$

$$P_{cf} = (P_r/E) \times CF/100 = 7.064\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{cf} = P_{cf} \times 1.00 = 7.064\text{kN} \cdot \text{m}$$

④ 하중조합

㉠ 계수모멘트

$$\blacksquare M_{u1} = 1.3 M_d + 2.15 M_{(\ell + i)} + 1.3 M_{cf} = 83.968 \text{ kN} \cdot \text{m/m}$$

⑤ 바닥판의 최소두께

$$h_{\min} = (30 \cdot L + 130) = (30 \times 2.48 + 130) = 220 \text{ mm} < 250.0 \text{ mm} \quad \therefore h_{\text{req}} = 220.0 \text{ mm}$$

$$h_{\text{use}} = 250.0 \text{ mm} > h_{\text{req}} = 220.0 \text{ mm} \quad \therefore \text{O.K}$$

⑥ 단면검토

• 검토조건

$$\text{설계기준강도}(f_{ck}) = 27\text{MPa}, \text{인장철근 항복강도}(f_y) = 400\text{MPa}$$

$$\text{단면폭}(b) = 1000\text{mm}, \text{단면높이}(h) = 250\text{mm}$$

$$\text{철근 피복두께}(d_c) = 60\text{mm}, \text{유효깊이}(d) = 190\text{mm}$$

$$\text{사용철근량}(A_s) = \text{H19@250} + \text{H16@250} = 1,940.4\text{mm}^2$$

• 설계휨강도 산정

$$a = \frac{A_s \cdot f_y}{0.85 \cdot f_{ck} \cdot b} = \frac{1,940.4 \times 400.0}{0.85 \times 27.0 \times 1000.0} = 33.820\text{mm}$$

$$\phi M_n = \phi \left\{ A_s \cdot f_y \cdot \left(d - \frac{a}{2} \right) \right\} = 114.194\text{kN} \cdot \text{m}$$

• 휨모멘트 검토

$$\phi M_n = 114.194 \text{ kN} \cdot \text{m} > M_u = 83.968 \text{ kN} \cdot \text{m} \quad \therefore \text{O.K}$$

⑦ 사용성(균열) 검토

- 탄성계수비(n) = $E_s / E_c = 8.0$
- 철근비(ρ) = $A_s / b d = 0.010213$
- 중립축(k) = $-n \rho + \sqrt{2 n \rho + (n \rho)^2} = 0.331$
- 중립축 거리(j) = $1 \times k/3 = 0.890$
- $x = k \times D = 62.834mm$
- 철근응력(f_s) = $M / (A_s \times (d - x/3)) = 133.056 MPa$
- $f_s = 133.056 MPa \leq 0.6f_y = 240.000 MPa$ $\therefore$ O.K
- 철근 소요중심간격(s_a) = $\text{Min}[375(210)/f_{st} - 2.5C_c, 300(210/f_{st})] = 465.610 mm$
- 철근 평균간격 $s = 125.000mm \leq s_a = 465.610mm$ 이므로, $\therefore$ O.K

4) 바닥판의 구조검토 결과

강도설계법에 의한 바닥판의 단면검토 결과, 휨강도에 대한 계수모멘트의 최소 안전율이 1.351으로 산정되어 바닥판은 안전성을 확보하고 있는 것으로 평가되었다.

【표 5.30】 바닥판의 단면검토 결과

구 분	M_u (kN·m)	ΦM_n (kN·m)	안전율 ($\Phi M_n/M_u$)	검토 결과
캔틸레버부(우측-중분대측)	68.557	122.167	1.781	O.K
캔틸레버부(좌측-방호벽측)	55.923	122.167	2.185	O.K
중앙부	84.521	114.194	1.351	O.K

5.3 내하력평가

5.3.1 개 요

본 교량의 내하력평가는 주요 구조부재의 정밀 외관조사, 비파괴 현장시험 및 재료시험 결과를 토대로 콘크리트 부재인 바닥판은 강도설계법으로, 강재 부재인 강박스거더는 허용응력법에 의하여 기본 내하력을 평가하였다.

가. 허용응력법에 의한 내하력평가

허용응력법에 의한 교량부재의 내하율 산정 시에 하중조합으로는 D+L(1+i)를 사용하여 하중계수를 각각 1.0으로 하며, 사용재료의 허용응력은 강재의 경우 사용재료에 따른 항복응력, 콘크리트의 경우 실제 압축강도를 사용하여 도로교 설계기준에 의거 부재종류에 따라 결정한다.

고정하중과 활하중에 의한 응력은 도로교설계기준에 의거하여 계산하였으며, 본 교량에서의 적용 활하중은 DB-24 및 DL-24이다.

허용응력법에 의한 교량부재의 내하력 평가방법은 다음과 같다.

$$\bullet \text{ 내하율(RF)} = \frac{f_a - f_d}{f_\ell (1 + i)}$$

$$\bullet \text{ 기본 내하력(P)} = \text{RF} \times P_r$$

여기서, f_a : 실측 허용응력

P_r : 설계 활하중(DB, DL하중)

f_d : 실측 고정하중에 의한 응력

P : 기본 내하력

f_ℓ : 설계 활하중에 의한 응력

i : 이론 충격계수

이 내하율로부터 산정되는 교량부재의 공용내하력은 다음과 같다.

$$\bullet \text{ 공용내하력(P)} = K_s \times \text{RF} \times P_r$$

$$\text{여기서, } K_s = \text{응력보정계수} = \frac{\epsilon_{\text{계산}}}{\epsilon_{\text{실측}}} \times \frac{1+i_{\text{계산}}}{1+i_{\text{실측}}}$$

$\epsilon_{\text{계산}} (\epsilon_{\text{실측}})$ = 이론적인 변형률 (실측 변형률)

$i_{\text{계산}} (i_{\text{실측}})$ = 설계기준에 의한 이론적인 충격계수 (실측 충격계수)

$$P_r = \text{설계 활하중}$$

나. 강도설계법에 의한 내하력평가

강도설계법으로 내하율을 산정할 때의 하중조합으로는 $1.3D + 2.15L(1+i)$ 을 사용하므로 하중계수는 각각 1.3, 2.15 가 된다. 단면강도는 단면의 현재상태, 즉 재료강도와 단면손실 등을 고려하여 도로교설계기준의 공칭강도와 강도감소 계수를 적용하여 계산한다.

교량설계시의 부재강도 감소계수는 부재강도의 산정에 있어서 재료강도에 대한 불확실성, 설계와 시공단면의 오차 등을 고려하는 계수이나 내하력 평가 시에는 그러한 불확실성은 상당히 감소하므로 오히려 공용중에 부재단면의 손상정도에 따라 결정되어야 한다. 그러나 부재단면의 손상정도를 정량적으로 평가하기가 어려우므로 공칭강도의 산정시는 교량의 현재상태에 따른 단면감소와 재료강도를 고려하고 강도감소계수는 설계시의 값을 그대로 사용한다. 고정하중과 활하중에 의한 단면력은 현재 작용하고 있는 고정하중과 현행 도로교설계기준의 설계활하중(DB 또는 DL하중) 및 콘크리트 구조설계기준을 사용하여 구조해석을 통하여 구한다.

$$\bullet \text{ 내하율(RF)} = \frac{\phi M_n - \gamma_d M_d}{\gamma_\ell M_\ell (1+i)}$$

$$\bullet \text{ 기본 내하력(P)} = RF \times P_r$$

여기서, ϕ : 실측 허용응력

γ_d : 고정하중 계수(1.30)

M_n : 극한 저항모멘트

γ_ℓ : 활하중 계수(2.15)

M_d : 실측 고정하중에 의한 모멘트

P_r : 설계 활하중(DB, DL하중)

M_ℓ : 설계 활하중에 의한 모멘트

P : 기본 내하력

i : 이론 충격계수

이 내하율로부터 산정되는 교량부재의 공용내하력은 다음 식으로 계산한다.

$$\bullet \text{ 공용내하력(P)} = K_s \times RF \times P_r$$

$$\text{여기서, } K_s = \text{응력보정계수} = \frac{\epsilon_{\text{계산}}}{\epsilon_{\text{실측}}} \times \frac{1+i_{\text{계산}}}{1+i_{\text{실측}}}$$

$$P_r = \text{설계 활하중}$$

5.3.2 내하력평가 결과

【표 5.31】 공용내하력

구 분		기본 내하율	응답 보정계수	기본 내하율	기본 내하력	비 고
거 더	시점중앙 상연	$\frac{(-164.430) - (-52.667)}{-2.329} = 47.987$	1.000	47.987	DL-24 이상	허용 응력법
	시점중앙 하연	$\frac{190.000 - 70.163}{35.682} = 3.358$	1.000	3.358	“	“
	내측중앙 상연	$\frac{(-213.759) - (-91.486)}{-2.204} = 55.478$	1.000	55.478	“	“
	내측중앙 하연	$\frac{218.500 - 34.726}{37.906} = 4.848$	1.000	4.848	“	“
	종점중앙 상연	$\frac{(-164.430) - (-44.146)}{-3.980} = 30.223$	1.000	30.223	“	“
	종점중앙 하연	$\frac{190.000 - 57.093}{27.002} = 4.922$	1.000	4.922	“	“
	시점지점 상연	$\frac{190.000-104.385-(-6.393)}{32.519} = 2.829$	1.000	2.829	“	“
	시점지점 하연	$\frac{(-190.000)-(-104.594)-(-6.558)}{-34.901} = 2.259$	1.000	2.259	“	“
	종점지점 상연	$\frac{190.000-115.845-(-5.012)}{33.889} = 2.336$	1.000	2.336	“	“
	종점지점 하연	$\frac{(-190.000)-(-116.250)-(-6.498)}{-36.436} = 1.846$	1.000	1.846	“	“
바 닥 판	켄틸레버부	$\frac{122.167-1.3 \times 6.340}{2.15 \times 11.833} = 4.478$	1.000	4.478	DB-24 이상	강도 설계법
	연속판부	$\frac{114.194-1.3 \times 4.976}{2.15 \times 32.032} = 1.564$	1.000	1.564	“	“

울산JCT4교 구간의 강박스거더 및 바닥판에 대한 기본내하력 평가 결과, 기본내하력이 설계하중(DB-24, DL-24)을 만족하는 것으로 검토되었다.

5.4 하부구조 안전성평가

5.4.1 교대(A2) 구조검토

가. 검토조건

1) 일반사항

- ① 하부구조형식 : 역T형 교대
- ② 상부구조형식 : STEEL BOX
- ③ 교량등급 : 1등교
- ④ 교대 총폭 : 9.000m
- ⑤ 교대 총높이 : 6.546m
- ⑥ 기초형식 : 직접기초
- ⑦ SKEW : 90.000°

2) 하중

- ① 철근콘크리트의 단위중량 : $\gamma_c = 25.000 \text{ kN/m}^3$
- ② 뒹채움재의 단위중량 : $\gamma_{s1} = 20.000 \text{ kN/m}^3$ (토사)
- ③ 기초지반의 단위중량 : $\gamma_{s2} = 20.000 \text{ kN/m}^3$
- ④ 과재하중 : $q_1 = 10.000 \text{ kN/m}$
- ⑤ 상부 고정하중 반력 : $R_d = 164.722 \text{ kN/m}$
- ⑥ 상부 활하중 반력 : $R_l = 135.816 \text{ kN/m}$
- ⑦ 교량받침 마찰계수 : $f_s = 0.000$

3) 지반조건

- ① 뒹채움재의 내부마찰각 : $\phi_1 = 25.000^\circ$
- ② 기초지반의 N치 : $N = 50.000$
- ③ 기초지반의 내부마찰각 : $\phi_2 = 42.386^\circ$ ($\phi_2 = 15 + \sqrt{15N}$)
- ④ 기초지반의 점착력 : $c = 0.000 \text{ kN/m}^2$

4) 사용재료

① 콘크리트

㉠ 설계기준강도(f_{ck}) : 24MPa

㉡ 탄성계수(E_c) : 26,636MPa

② 철근(SD300)

㉠ 항복강도(f_y) : 300MPa


㉡ 탄성계수(E_s) : 200,000MPa

5) 검토방법

① 안정성검토 : 허용응력설계법

② 단면검토 : 극한강도설계법

나. 해석단면

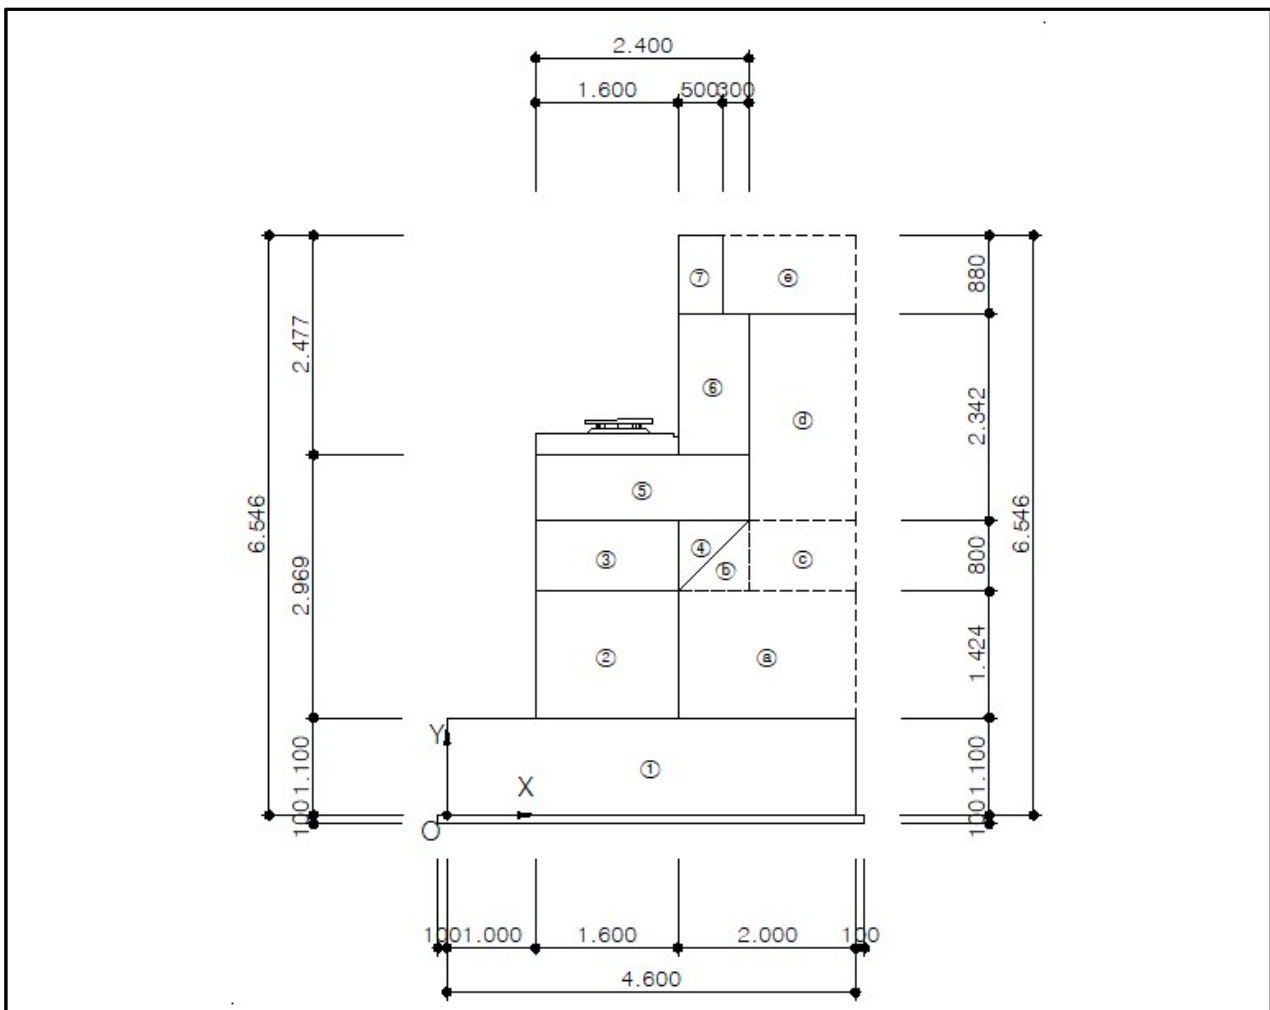

【그림 5.16】 해석단면(A2)

다. 하중산정

1) 교량받침

구 분	상부반력(kN)		계
	1	2	
고정하중	955.872	765.630	1482.502
활하중	526.631	456.716	1222.346

2) 자중(원점 0을 기준으로)

① 개별하중 산정

구 분	번 호	체적(A_i) (m^3)	단위중량(γ) (kN/m^3)	수직력(V_i) (kN)	수평력(H_i) (kN)
교대구체	①	4.600 x 1.100 = 5.060	25.000	126.500	9.740
	②	1.600 x 1.424 = 2.279	25.000	56.975	4.387
	③	1.600 x 0.800 = 1.280	25.000	32.000	2.464
	④	0.800 x 0.800 x 1/2 = 0.320	25.000	8.000	0.616
	⑤	2.400 x 0.745 = 1.787	25.000	44.684	3.441
	⑥	0.800 x 1.597 = 1.278	25.000	31.945	2.460
	⑦	0.500 x 0.880 = 0.440	25.000	11.000	0.847
	소계	= 12.444		311.104	23.955
뒷채움재	㉠	2.000 x 1.424 = 2.849	20.000	56.975	4.387
	㉡	0.800 x 0.800 x 1/2 = 0.320	20.000	6.400	0.493
	㉢	1.200 x 0.800 = 0.960	20.000	19.200	1.478
	㉣	1.200 x 2.342 = 2.810	20.000	56.208	4.328
	㉤	1.500 x 0.880 = 1.320	20.000	26.400	2.033
	소계	= 8.259		165.183	12.719
총 계				476.287	36.674

② 모멘트 산정

구 분	번 호	팔길이		모멘트	
		수평	7수직	M_{xi}	M_{yi}
		$X_i(m)$	$Y_i(m)$	$kN \cdot m$	$kN \cdot m$
교대 구체	①	2.300	0.550	290.950	5.357
	②	1.800	1.812	102.555	7.950
	③	1.800	2.924	57.600	7.206
	④	2.867	3.058	22.933	1.884
	⑤	2.200	3.697	98.305	12.719
	⑥	3.000	4.868	95.836	11.974
	⑦	2.850	6.106	31.350	5.172
	소 계			699.529	52.262
뒷채움재	㉠	3.600	1.812	205.110	7.950
	㉡	3.133	2.791	20.053	1.375
	㉢	4.000	2.924	76.800	4.323
	㉣	4.000	4.495	224.832	19.456
	㉤	3.850	6.106	101.640	12.413
	소 계			628.435	45.518
총 계				1327.964	97.780

③ 합력의 작용위치 산정

㉦ 교대구체

$$\cdot X = 699.529 / 311.104 = 2.249m$$

$$\cdot Y = 52.262 / 23.955 = 2.182m$$

㉧ 뒷채움재

$$\cdot X = 628.435 / 165.183 = 3.804m$$

$$\cdot Y = 45.518 / 12.719 = 3.579m$$

3) 배면토에 의한 토압

① 토압계수 산정

㉠ 평상시 주동토압계수(Rankine) : 안정검토시 적용

$$K_a = \cos \alpha \times \frac{\cos \alpha - \sqrt{\cos^2 \alpha - \cos^2 \Phi}}{\cos \alpha + \sqrt{\cos^2 \alpha - \cos^2 \Phi}}$$

㉡ 평상시 주동토압계수(Coulomb) : 단면검토시 적용

$$K_a = \frac{\cos^2 (\Phi - \beta)}{\cos^2 \beta \times \cos (\beta + \delta) \left[1 + \sqrt{\frac{\sin (\phi + \delta) \times \sin (\phi - \alpha)}{\cos (\beta + \delta) \times \cos (\beta - \alpha)}} \right]^2}$$


Φ = 뒷채움재의 내부마찰각(도)

α = 지표면과 수평면이 이루는 각(도)

β = 벽배면과 연직면이 이루는 각(도)

δ = 벽배면과 뒷채움재 사이의 벽면마찰각(도)

구 분	안정검토	단면검토
Φ	25.000	25.000
α	0.000	0.000
β	0.000	0.000
δ	0.000	8.333
K_a	0.406	0.377

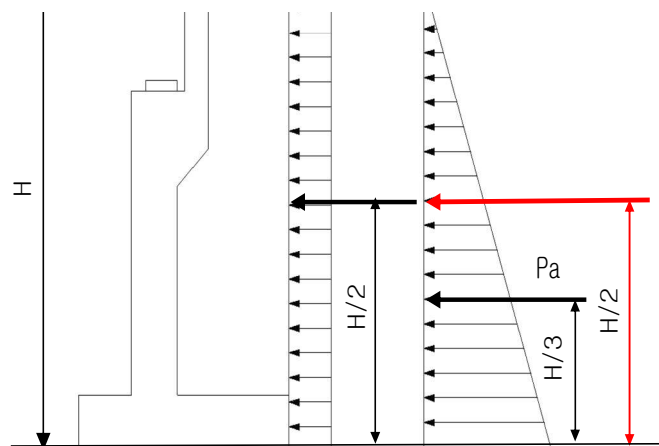

② 안정검토시 토압(H=6.546m)

$$\begin{aligned} \cdot P_a &= 1/2 \times K_a \times \gamma \times H^2 \times \cos(\delta) \\ &= 1/2 \times 0.406 \times 20.000 \times 6.546^2 \times \cos(0.000) \\ &= 173.991 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$\cdot Y = H/3 = 2.182\text{m} : \text{작용중심높이}$$

③ 단면검토시 토압(H=5.446m)

$$\begin{aligned} \cdot P_a &= 1/2 \times K_a \times \gamma \times H^2 \times \cos(\delta + \beta) \\ &= 1/2 \times 0.377 \times 20.000 \times 5.446^2 \times \cos(8.333 + 0.000) \\ &= 110.649\text{kN} \end{aligned}$$

$$\cdot Y = H/3 = 1.815\text{m} : \text{작용중심높이}$$

4) 상부구조에 의한 하중

① 상부반력에 의한 하중

- 고정하중 반력

$$\cdot R_d = 1482.502 \div 9.000 = 164.722\text{kN/m}$$

- 활하중 반력

$$\cdot R_l = 1222.346 \div 9.000 = 135.816\text{kN/m}$$

② 교량받침 마찰력에 의한 수평력

$$\begin{aligned} \cdot P_h &= R_d \times \mu_s \times \sin\theta \\ &= 164.722 \times 0.000 \times \sin 90.0 \\ &= 0.000\text{kN/m} \end{aligned}$$

5) 뒷채움 지표면의 상재하중

① 상재하중에 의한 수직력

$$\cdot P_1 = 10.0000 \times 1.500 = 15.000 \text{ kN}$$

② 상재하중에 의한 수평력

- 안정검토시 수평토압(H=6.546m)

$$\begin{aligned} \cdot P_{a1} &= K_a \times q_l \times H \times \cos(\delta + \beta) \\ &= 0.406 \times 10.000 \times 6.546 \times \cos 0.000 \\ &= 26.578\text{kN} \end{aligned}$$

$$\cdot y = H/2 = 3.273\text{m} : \text{작용중심높이}$$

- 단면검토시 수평토압(H=5.446m)


$$\begin{aligned} \cdot P_{a2} &= K_a \times q_l \times H \times \cos(\delta + \beta) \\ &= 0.377 \times 10.000 \times 5.446 \times \cos 8.333 \\ &= 20.316\text{kN} \end{aligned}$$

$$\cdot y = H/2 = 2.723\text{m} : \text{작용중심높이}$$

라. 각 부재별 단면검토

1) 각 부재별 단면력 산정

① 흙벽

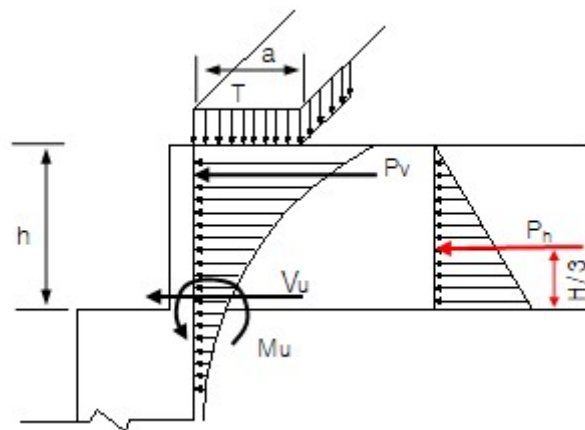

· 운하중에 의한 부재력

$$\begin{aligned} P_v &= 114.60 \times K_a \\ &= 114.60 \times 0.377 = 43.204\text{kN} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_p &= 114.60 \times K_a \times (H - 0.36) \\ &= 114.60 \times 0.377 \times (2.477 - 0.36) = 91.475\text{kN}\cdot\text{m} \end{aligned}$$

· 토압에 의한 부재력

$$P_h = 1/2 \times K_a \times \gamma \times H^2 \times \cos \delta$$

$$= 1/2 \times 0.377 \times 20.000 \times 2.477^2 \times \cos 8.333 = 22.892 \text{ kN}$$


$$\begin{aligned} M_e &= 1/3 \times H \times P_h \\ &= 1/3 \times 2.477 \times 22.892 = 18.903 \text{ kN}\cdot\text{m} \end{aligned}$$

· 설계 단면력 산정

$$\begin{aligned} V_u &= 1.70 \times P_v + 1.70 \times P_h \\ &= 1.70 \times 43.204 + 1.70 \times 22.892 = 112.363 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_u &= 1.70 \times M_p + 1.70 \times M_e \\ &= 1.70 \times 91.475 + 1.70 \times 18.903 = 187.642 \text{ kN}\cdot\text{m} \end{aligned}$$

② 벽체

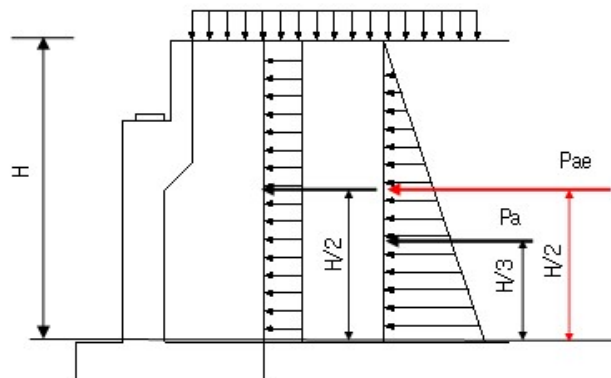

⑦ 작용하중 집계

구 분	수평력(kN)	작용거리(m)	하중계수	전단력(kN)	모멘트(kN·m)
① 배면토압	110.649	1.815	1.700	188.103	341.494
② 뒷채움 상재하중	20.316	2.723	1.700	34.537	94.051
③ 교량받침 마찰력	-	3.369	1.300	-	-

④ 설계 단면력 산정

구 분	전단력(kN)	모멘트(kN·m)	비 고
설계 단면력(H=5.446m)	222.641	435.545	

2) 각 부재별 단면검토

【표 5.32】 각 부재별 단면검토 결과(A2)

구 분	d (mm)	필요철근량 (mm ²)	사용철근량 (mm ²)	휨에 대한 검토			전단에 대한 검토		
				M _u (kN·m)	ΦM _n (kN)	안전율	V _u (kN·m)	ΦV _n (kN)	안전율
전면 저판	1100	714.441	D16@125	181.225	400.411	O.K (2.209)	-	-	O.K (-)
후면 저판	1100	1,215.26	D16@125	307.122	400.411	O.K (1.304)	177.379	653.197	O.K (3.682)
벽체	1600	1,145.11	D22@125	435.545	1,166.544	O.K (2.678)	222.641	979.796	O.K (4.401)
홍벽	800	1,032.91	D22@125	187.642	550.591	O.K (2.934)	112.363	470.302	O.K (4.186)

※ $f_{ck} = 24\text{MPa}$, $f_y = 300\text{MPa}$, $k_1 = 0.85$, $\phi_f = 0.85$, $\phi_v = 0.80$

※ 자세한 계산과정은 부록. 참조

3) 각 부재별 사용성(균열) 검토

【표 5.33】 각 부재별 사용성(균열) 검토결과(A2)

구 분	인장응력(f_s) (MPa)	허용응력(f_{sa}) (MPa)	최외단 철근 평균간격(s) (mm)	최외단 철근 최대중심간격(s_q) (mm)	비고
전면저판	73.957	150	125	834.802	O.K
후면저판	111.574	150	125	475.808	O.K
벽체	58.385	150	125	1,079.052	O.K
홍벽	53.617	150	125	1,174.997	O.K

※ 자세한 계산과정은 부록. 참조

5.4.2 교각(P5) 구조검토

가. 검토조건

1) 일반사항

- ① 하부구조형식 : 헛불형 교각
- ② 상부구조형식 : STEEL BOX
- ③ 교량등급 : 1등교
- ④ 기초형식 : 직접기초

2) 하중

- ① 철근콘크리트의 단위중량 : $\gamma_c = 25.0 \text{ kN/m}^3$
- ② 기초지반의 단위중량 : $\gamma_{s2} = 20.0 \text{ kN/m}^3$
- ③ 교량받침 마찰계수 : $f_s = 0.15$


3) 사용재료

- ① 콘크리트
 - ㉠ 설계기준강도(f_{ck}) : 24MPa(코핑부, 기둥, 기초)
 - ㉡ 탄성계수(E_c) : 26,636MPa(코핑부, 기둥, 기초)
- ② 철근(SD300)
 - ㉠ 항복강도(f_y) : 300MPa(코핑부, 기둥, 기초)
 - ㉡ 탄성계수(E_s) : 200,000MPa

4) 검토방법

- ① 안정성검토 : 허용응력 설계법
- ② 단면검토 : 극한강도 설계법

나. 해석단면

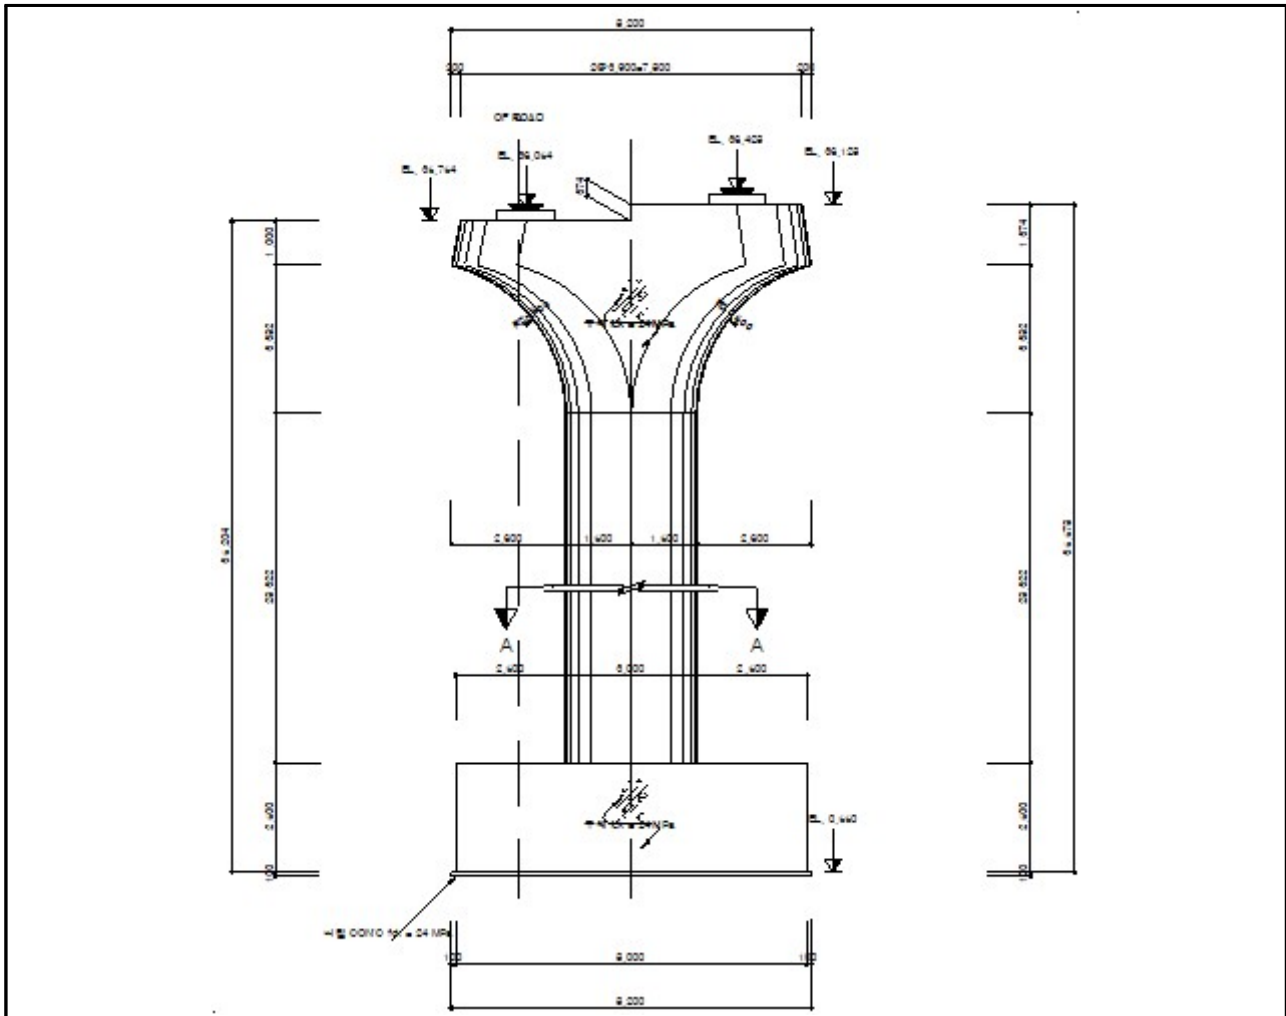

【그림 5.17】 해석단면(P5)

다. 하중산정

1) 상부반력 및 교각 자중

교좌번호	고정하중(D)	활하중(L)		
		만재하시(L1)	좌측 편재하시(L2)	우측 편재하시(L3)
1	3119.507	1009.529	-	-
2	3501.325	1124.607	-	-
계	6620.832	2134.135	-	-

※ 교각 자중은 25.0kN/m³의 값을 프로그램에서 자동 재하

2) 풍하중

① 교축직각방향(W-TR)

㉠ 상부구조에 작용하는 풍하중

$$\cdot B/D = 9.000 / 3.380 = 2.663 [1 \leq B/D < 8]$$

$$\cdot W = [4.0 - 0.2 \times (9.000 / 3.380)] \times 3.380 = 11.720 \text{ kN/m} \geq 6.0 \text{ 이므로}$$

$$= 11.720 \text{ kN/m}$$

$$\cdot P_{w1} = 11.720 \times (50.000 + 50.000) / 2 \times \sin 90.0$$

$$= 586.000 \text{ kN}$$

$$\cdot \text{작용위치 } h = 3.380 / 2 + 0.400 + 0.500 = 2.590 \text{ m}$$

$$\cdot \text{작용모멘트 } M_{w1} = P_{w1} \times h = 586.000 \times 2.590 = 1517.740 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

㉡ 하부구조에 작용하는 풍하중

$$\cdot W' \text{ copping} = 1.500 \times 4.382 \times 3.000 = 19.719 \text{ kN}$$

$$\cdot W' \text{ column} = 1.500 \times 3.000 = 4.500 \text{ kN/m (풍상측)}$$

※ 활하중 재하시에는 계산된 하중의 1/2을 적용한다.

② 교축방향(W-LO)

㉠ 하부구조에 작용하는 풍하중

$$\cdot W' \text{ copping} = 76.128 \text{ kN (Copping 높이에 따라 재하)}$$

$$\cdot W' \text{ column} = 1.500 \times 3.000 = 4.500 \text{ kN/m}$$

※ 활하중 재하시에는 계산된 하중의 1/2을 적용한다.

3) 활하중에 작용하는 풍하중

활하중에 재하되는 풍하중에 대하여는 교면상 1.5m 위치에서 1500.000N/m의 풍하중이 재하되는 것으로 한다.

$$\cdot P_h = 1.500 \times (50.000 + 50.000) / 2 \times \sin 90.0 = 75.000 \text{ kN}$$

$$\cdot \text{작용위치 } h = 2.802 + 1.500 + 0.500 = 4.802 \text{ m}$$

$$\cdot \text{작용모멘트 } M_y = P_{w2} \times h = 75.000 \times 4.802 = 360.174 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

4) 온도하중

㉠ 교축직각방향(G-TR)

$$\cdot \text{연평균 온도변화차 } \Delta T = 10^\circ\text{C 적용}$$

㉡ 교축방향(G-LO)

· 고정단이므로 교량받침 마찰력에 의한 수평력은 고려하지 않는다.

: 일반적으로 고정단에서도 교량받침의 마찰력보다는 지진시의 상부구조에 의한 수평력이 크기 때문에 지진시의 수평력을 고려한다.

5) 양압력 및 부력

$$\cdot P = A \times H \times w = 7.069 \times 5.870 \times 10.000 = 414.907 \text{ kN}$$

라. 하중조합

1) 사용하중 검토시

구분	D	L1	L2	L3	W	WL	G	GS	Q
SVB01	1.00	1.00							1.00
SVB02	1.00		1.00						1.00
SVB03	1.00			1.00					1.00
SVB04	1.00				1.00				1.00
SVB05	1.00	1.00			0.50	1.00			1.00
SVB06	1.00		1.00		0.50	1.00			1.00
SVB07	1.00			1.00	0.50	1.00			1.00
SVB08	1.00	1.00					1.00	1.00	1.00
SVB09	1.00	1.00					-1.00	1.00	1.00
SVB10	1.00		1.00				1.00	1.00	1.00
SVB11	1.00		1.00				-1.00	1.00	1.00
SVB12	1.00			1.00			1.00	1.00	1.00
SVB13	1.00			1.00			-1.00	1.00	1.00
SVB14	1.00				1.00		1.00	1.00	1.00
SVB15	1.00				1.00		-1.00	1.00	1.00
SVB16	1.00	1.00			0.50	1.00	1.00	1.00	1.00
SVB17	1.00	1.00			0.50	1.00	-1.00	1.00	1.00
SVB18	1.00		1.00		0.50	1.00	1.00	1.00	1.00
SVB19	1.00		1.00		0.50	1.00	-1.00	1.00	1.00
SVB20	1.00			1.00	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00
SVB21	1.00			1.00	0.50	1.00	-1.00	1.00	1.00
SVB22	1.00								1.00

※ D : 고정하중 또는 이에 따른 단면력

L : 활하중 또는 이에 따른 단면력

W : 풍하중 또는 이에 따른 단면력

WL : 차량활하중에 작용하는 풍하중 또는 이에 따른 단면력

CO : 충돌하중 또는 이에 따른 단면력

G : 부등침하, 크리프, 건조수축, 제작 또는 시공시 치수 착오, 습도변화 또는 온도변화 등으로 인한 팽창 또는 수축변형으로 유발된 변형력 또는 이에 따른 단면력

Q : 부력 또는 양압력, 수압, 파압 등의 하중 또는 이에 따른 단면력

2) 계수하중 검토시


구분	D	L1	L2	L3	W	WL	G	GS	Q
ULB01	1.30	2.15							1.30
ULB02	1.30		2.15						1.30
ULB03	1.30			2.15					1.30
ULB04	1.30				1.30				1.30
ULB05	1.30	1.30			0.65	1.30			1.30
ULB06	1.30		1.30		0.65	1.30			1.30
ULB07	1.30			1.30	0.65	1.30			1.30
ULB08	1.30	1.30					1.30	1.30	1.30
ULB09	1.30	1.30					-1.30	1.30	1.30
ULB10	1.30		1.30				1.30	1.30	1.30
ULB11	1.30		1.30				-1.30	1.30	1.30
ULB12	1.30			1.30			1.30	1.30	1.30
ULB13	1.30			1.30			-1.30	1.30	1.30
ULB14	1.25				1.25		1.25	1.25	1.25
ULB15	1.25				1.25		-1.25	1.25	1.25
ULB16	1.25	1.25			0.62	1.25	1.25	1.25	1.25
ULB17	1.25	1.25			0.62	1.25	-1.25	1.25	1.25
ULB18	1.25		1.25		0.62	1.25	1.25	1.25	1.25
ULB19	1.25		1.25		0.62	1.25	-1.25	1.25	1.25
ULB20	1.25			1.25	0.62	1.25	1.25	1.25	1.25
ULB21	1.25			1.25	0.62	1.25	-1.25	1.25	1.25
ULB22	1.00								1.00
ULB23	1.30	1.30							1.30
ULB24	1.30		1.30						1.30
ULB25	1.30			1.30					1.30
ULB26	1.20				1.20				1.20

3) 계수하중 검토시(최대편심)

구분	D	L1	L2	L3	W	WL	G	GS	Q
UEB01	1.00	2.15							1.30
UEB02	1.00		2.15						1.30
UEB03	1.00			2.15					1.30
UEB04	1.00				1.30				1.30
UEB05	1.00	1.30			0.65	1.30			1.30
UEB06	1.00		1.30		0.65	1.30			1.30
UEB07	1.00			1.30	0.65	1.30			1.30
UEB08	1.00	1.30					1.30	1.30	1.30
UEB09	1.00	1.30					-1.30	1.30	1.30
UEB10	1.00		1.30				1.30	1.30	1.30
UEB11	1.00		1.30				-1.30	1.30	1.30
UEB12	1.00			1.30			1.30	1.30	1.30
UEB13	1.00			1.30			-1.30	1.30	1.30
UEB14	0.95				1.25		1.25	1.25	1.25
UEB15	0.95				1.25		-1.25	1.25	1.25
UEB16	0.95	1.25			0.62	1.25	1.25	1.25	1.25
UEB17	0.95	1.25			0.62	1.25	-1.25	1.25	1.25
UEB18	0.95		1.25		0.62	1.25	1.25	1.25	1.25
UEB19	0.95		1.25		0.62	1.25	-1.25	1.25	1.25
UEB20	0.95			1.25	0.62	1.25	1.25	1.25	1.25
UEB21	0.95			1.25	0.62	1.25	-1.25	1.25	1.25
UEB22	1.00								1.00
UEB23	1.00	1.30							1.30
UEB24	1.00		1.30						1.30
UEB25	1.00			1.30					1.30
UEB26	0.90				1.20				1.20

마. 구조해석

1) 해석모델링

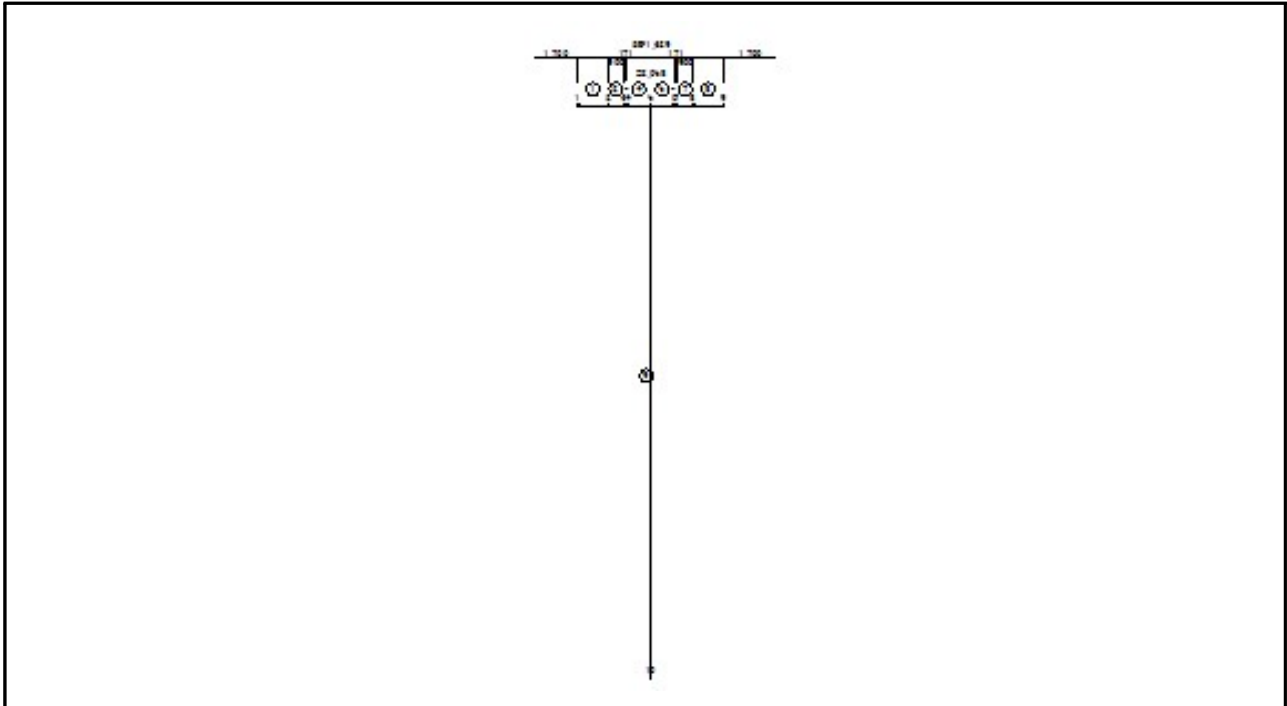

【그림 5.18】 해석모델링(P5)

2) 절점 좌표

절점	X	Z	절점	X	Z
1	0.000	32.204	6	5.429	32.204
2	1.700	32.204	7	5.600	32.204
3	2.600	32.204	8	6.500	32.204
4	2.771	32.204	9	8.200	32.204
5	4.100	32.204	10	4.100	0.000

3) 단면제정수 산정

【표 5.34】 단면제정수 산정(P5)

구 분	B(m)	H(m)	A(m ²)	I22(m ⁴)	I33(m ⁴)	적용 절점
①	3.000	1.000	3.000	0.787500	0.087500	1
②	3.000	1.374	4.122	1.082025	0.226970	9
③	3.000	2.039	6.117	1.605713	0.741754	2
④	3.000	2.413	7.239	1.900237	1.229363	8
⑤	3.000	4.382	13.146	3.450825	7.362498	3~5
⑥	3.000	4.756	14.268	3.745350	9.413120	6,7
⑦	3.000	0.000	7.069	2.783255	2.783255	기둥상단
⑧	3.000	0.000	7.069	2.783255	2.783255	기둥하단

바. 기둥 단면검토

1) 부재력 집계 : 기둥 하단

【표 5.35】 부재력 집계(P5)

구 분		P_e (kN)	P_u (kN)	M_1 (kN·m)	M_2 (kN·m)	V (kN)	Δ (m)	비 고
교축 직각 방향	ULO01	-18481.736	-22515.191	1634.774	1634.774	0.000	0.01127	축력최대
	ULO04	-18481.736	-17942.356	6157.430	30704.823	-918.783	0.14718	모멘트최대
	UEO26	-12795.048	-12297.159	5423.578	28082.711	-848.107	0.13406	편심최대
교축 방향	ULB01	-18481.736	-22515.191	-	-	-	-	축력최대
	ULB04	-18481.736	-17942.356	-384.189	-5432.792	230.315	0.02233	모멘트최대
	UEB26	-12795.048	-12297.159	-354.636	-5014.885	212.598	0.02061	편심최대

※ P_e : 장기지속축력(= 고정하중에 의한 축력 $\times$ 고정하중 계수)

P_u : 전체 축력 , M_1 , M_2 : 기둥 상단, 하단 모멘트

V_u : 전단력 , Δ : 기둥 상단의 변위량

2) 기둥 단면검토


【표 5.36】 기둥 단면검토 결과(P5)

구 분		P_u (kN)	ΦP_n (kN)	M_u (kN·m)	ΦM_n (kN·m)	안전율	비 고
교축 직각 방향	축력최대	22515.191	94229.810	2780.443	11636.614	4.185	O.K
	모멘트최대	17942.356	24369.952	33704.526	45778.697	1.358	O.K
	편심최대	12297.159	16881.887	29875.224	41013.552	1.373	O.K
교축 방향	축력최대	22515.191	94229.810	-	-	4.185	O.K
	모멘트최대	17942.356	89787.655	5742.909	28738.831	5.004	O.K
	편심최대	12297.159	79230.550	5520.998	35571.771	6.443	O.K
- $f_{ck} = 24\text{MPa}$, $f_y = 300\text{MPa}$, $k_1 = 0.85$, $\Phi_c = 0.70$							

※ 자세한 계산과정은 부록. 참조


3) P-M 상관도

① 교축직각방향

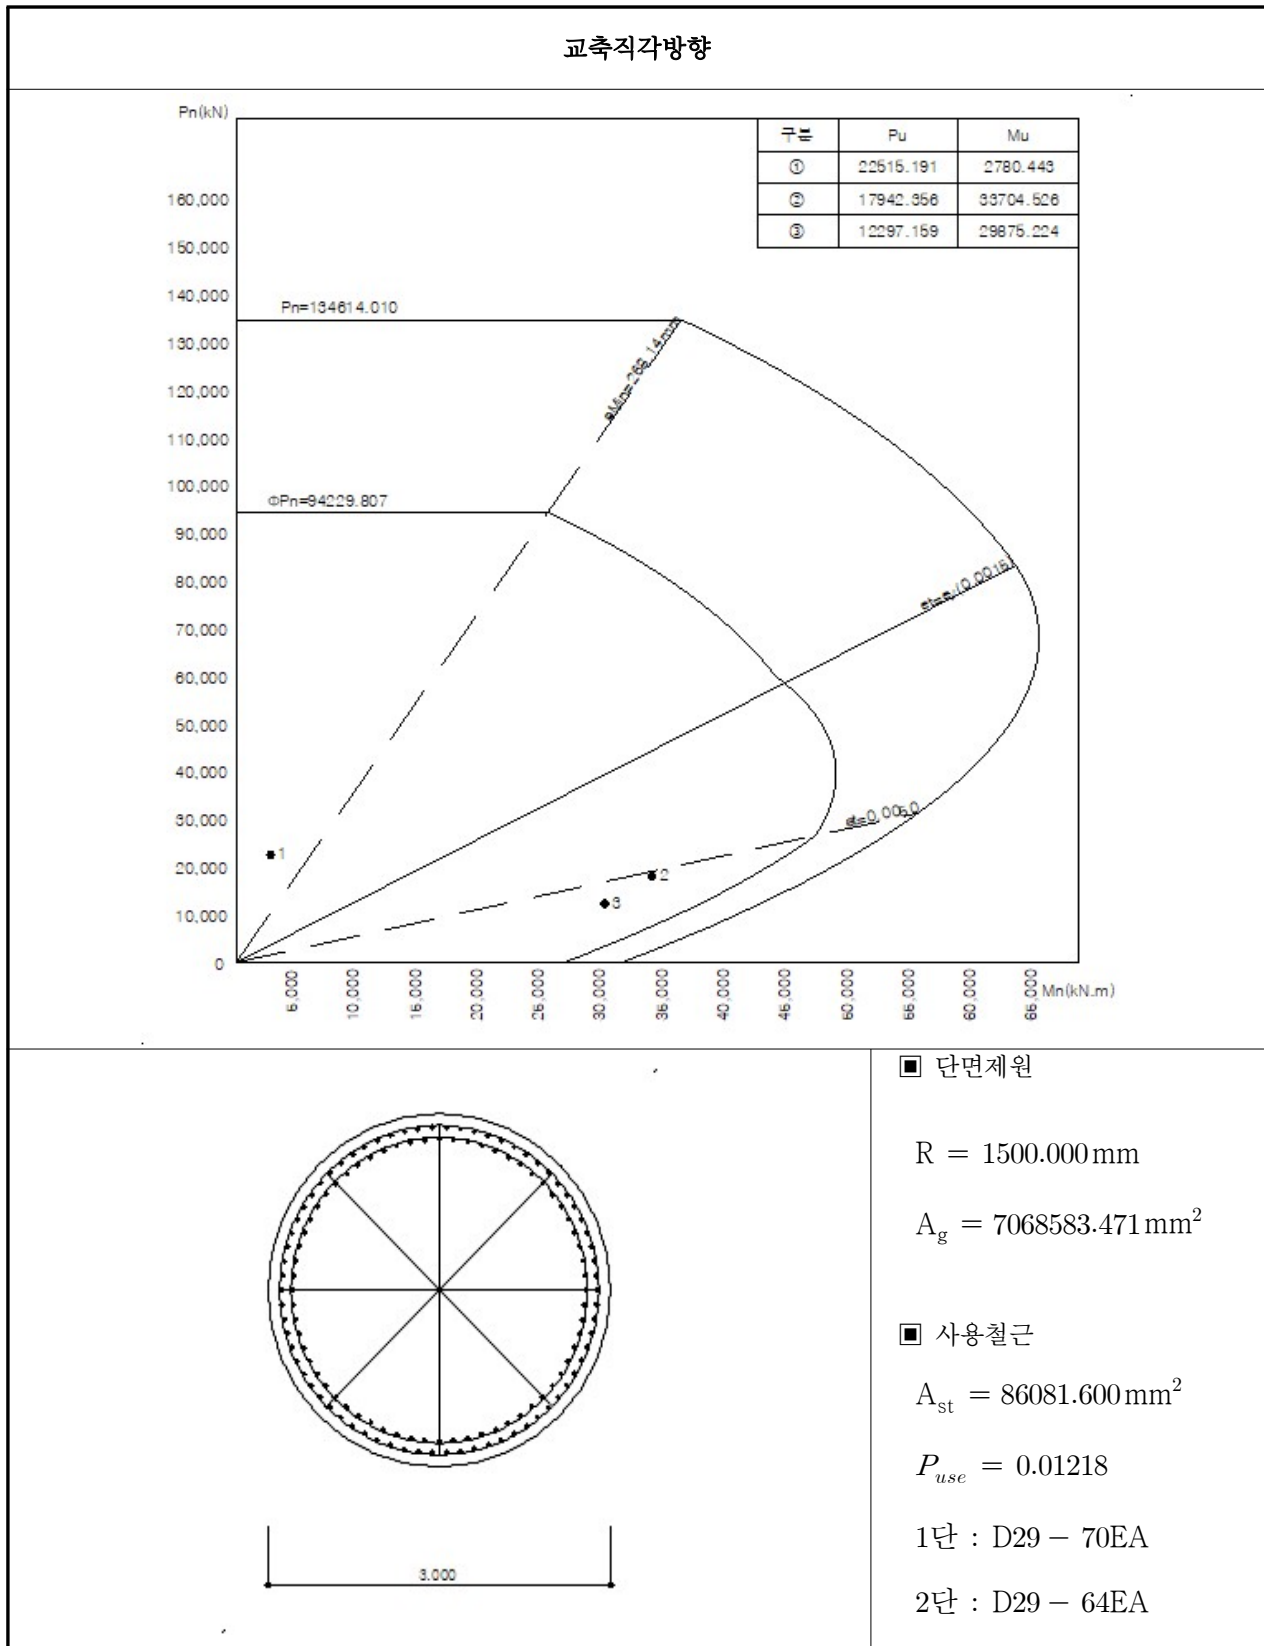

【그림 5.19】 교축직각방향 P-M상관도(P5)

② 교축방향

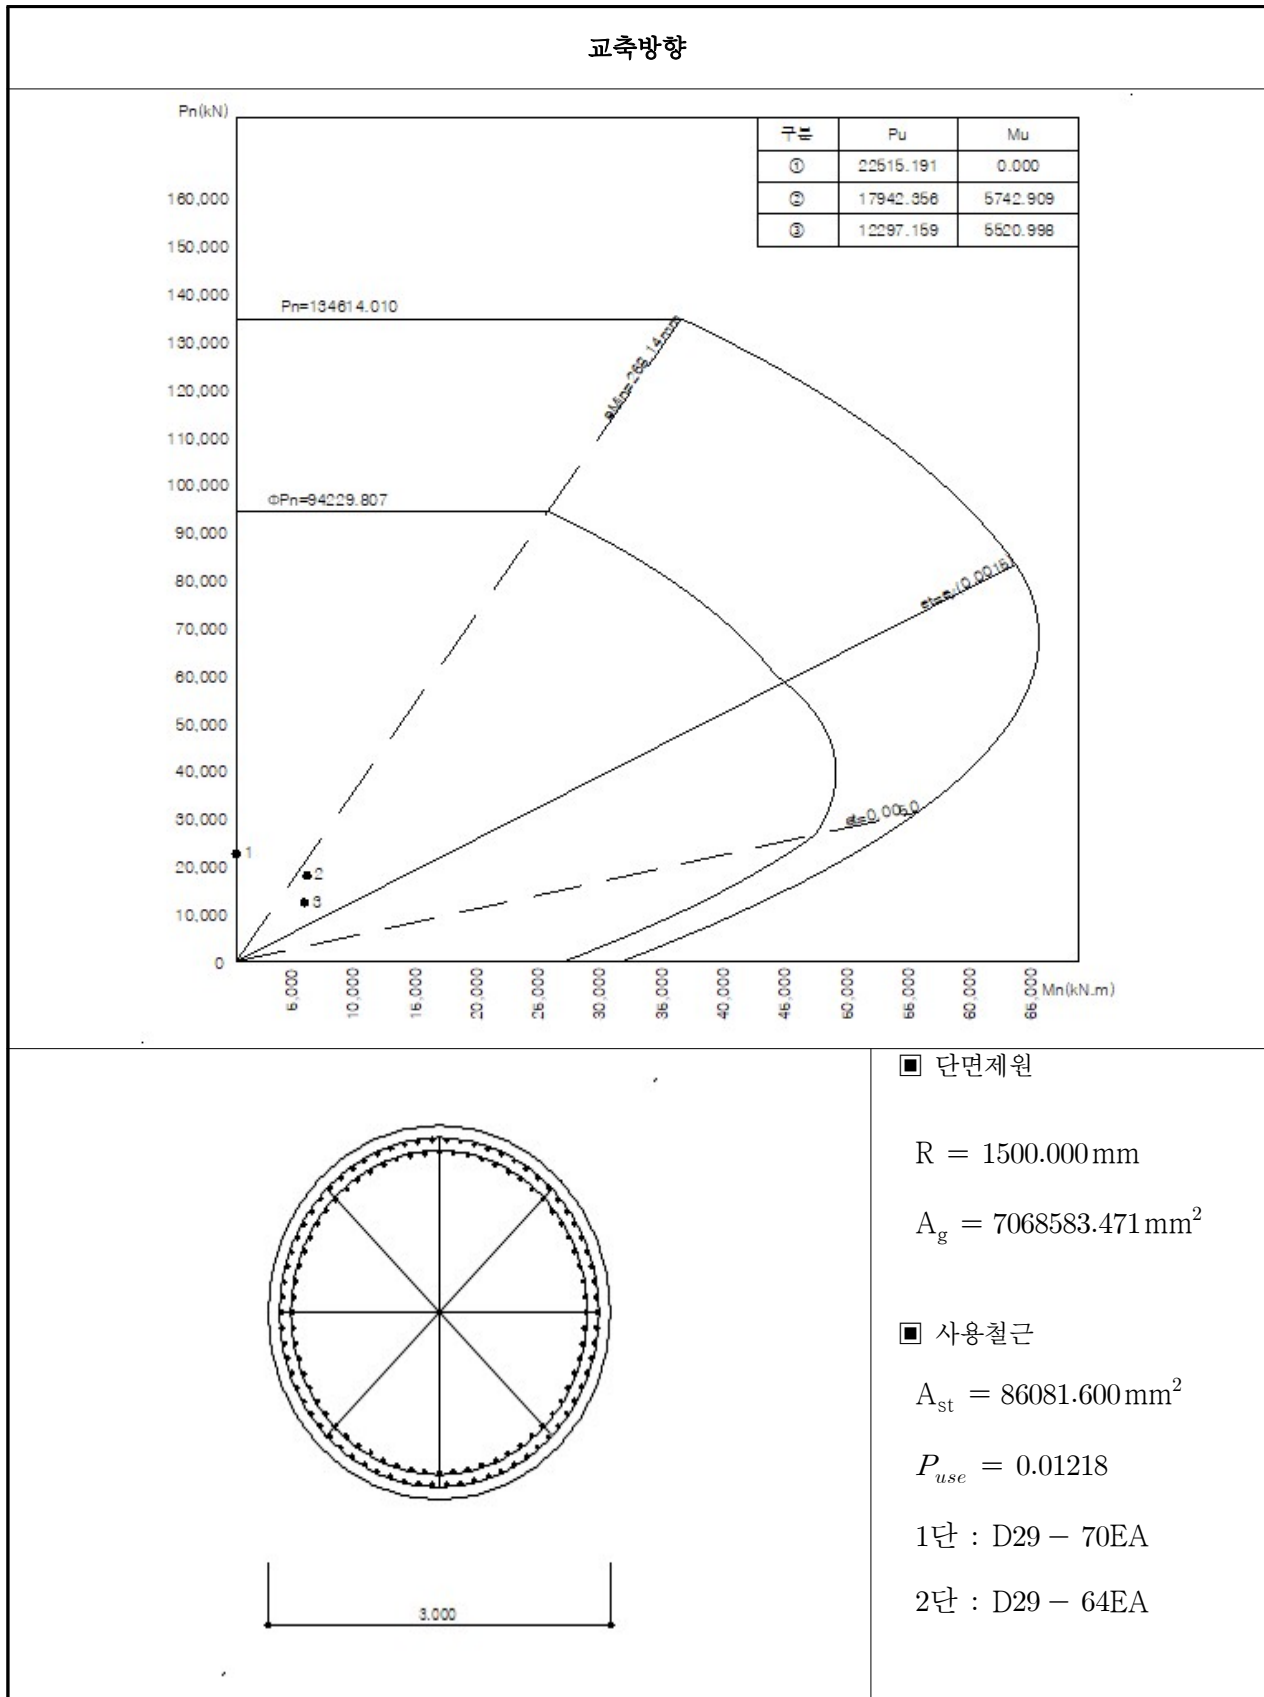

【그림 5.20】 교축방향 P-M상관도(P5)

사. 두부보, 기초 단면검토

1) 각 부재별 단면검토

【표 5.37】 각 부재별 단면검토 결과(P5)

구 분		d (mm)	피복 (mm)	필요철근량 (mm ²)	사용철근량 (mm ²)	힘에 대한 검토		
						M _u (kN·m)	ΦM _n (kN)	안전율
두부보	좌측내민보	4382	120	40435.200	D32@125 D32@125	-	-	O.K (1.874)
	우측내민보	4382	120	40435.200	D32@125 D32@125	-	-	O.K (1.711)
기초	교축방향	2500	100	27016.941	D25@125 D22@125	16064.922	33096.332	O.K (2.060)
	교직방향 지점부	2500	100	26266.204	D22@125 D22@125	15622.424	39589.414	O.K (2.534)

※ $f_{ck} = 24\text{MPa}$, $f_y = 300\text{MPa}$, $k_1 = 0.85$, $\phi_f = 0.85$, $\phi_v = 0.80$

※ 자세한 계산과정은 부록. 참조

2) 각 부재별 사용성(균열) 검토

【표 5.38】 각 부재별 사용성(균열) 검토결과(P5)

구 분		인장응력(f_s) (MPa)	허용응력(f_{sa}) (MPa)	최외단 철근 평균간격(s) (mm)	최외단 철근 최대중심간격(s_q) (mm)	비고
두부보	좌측내민보	35.035	150.000	130.435	1798.177	O.K
	우측내민보	42.493	150.000	130.435	1482.612	O.K
	좌측지점부	5.961	150.000	337.077	10569.144	O.K
	중양부	5.961	150.000	337.077	10569.144	O.K
기초	교축방향	95.671	150.000	126.984	604.380	O.K
	교직방향 지점부	81.553	150.000	126.437	743.125	O.K

※ 자세한 계산과정은 부록. 참조

5.5 안전성평가 결과

5.5.1 안전성평가 결과

1) 상부구조

【표 5.39】 상부구조 안전성 평가결과(울산JCT4교)

구 분			계산식	판정	비고
울산 JCT 4교	시점경간 중앙 정모멘트부	휨응력	$\frac{f_a}{f} = \frac{218.500}{104.077} = 2.10$	O.K	MPa
		전단응력	$\frac{v_a}{v} = \frac{110.000}{13.254} = 8.30$	O.K	MPa
	내측경간 중앙 정모멘트부	휨응력	$\frac{f_a}{f} = \frac{218.500}{108.063} = 2.02$	O.K	MPa
		전단응력	$\frac{v_a}{v} = \frac{110.000}{11.979} = 9.18$	O.K	MPa
	시점경간 부모멘트부	휨응력	$\frac{f_a}{f} = \frac{218.500}{148.151} = 1.47$	O.K	MPa
		전단응력	$\frac{v_a}{v} = \frac{110.000}{42.936} = 2.56$	O.K	MPa
	바닥판	단면 검토			
		캔틸레버부	$\frac{\Phi M_n}{M_u} = \frac{122.167}{68.557} = 1.781$	O.K	kN·m
		중앙부	$\frac{\Phi M_n}{M_u} = \frac{114.194}{84.521} = 1.351$	O.K	kN·m

2) 하부구조

【표 5.40】 하부구조 안전성 평가결과(울산JCT4교)

구 분				계산식	판정	비고
A2	단면 검토	전면 저판	휨모멘트	$\frac{\Phi M_n}{M_u} = \frac{400.411}{181.225} = 2.209 > 1$	O.K	kN·m
			전단	-	O.K	kN
		후면 저판	휨모멘트	$\frac{\Phi M_n}{M_u} = \frac{400.411}{307.122} = 1.304 > 1$	O.K	kN·m
			전단	$\frac{\Phi V_n}{V_u} = \frac{653.197}{177.379} = 3.682 > 1$	O.K	kN
		벽체	휨모멘트	$\frac{\Phi M_n}{M_u} = \frac{1166.544}{435.545} = 2.678 > 1$	O.K	kN·m
			전단	$\frac{\Phi V_n}{V_u} = \frac{979.796}{222.641} = 4.401 > 1$	O.K	kN
		홍벽	휨모멘트	$\frac{\Phi M_n}{M_u} = \frac{550.591}{187.642} = 2.934 > 1$	O.K	kN·m
			전단	$\frac{\Phi V_n}{V_u} = \frac{470.302}{112.363} = 4.186 > 1$	O.K	kN
P5	기둥 검토	교축직각방향		$\frac{\Phi P_n}{P_u} = \frac{94229.810}{22515.191} = 4.185 > 1$ (축력최대) $\frac{\Phi M_n}{M_u} = \frac{45778.697}{33704.526} = 1.358 > 1$ (모멘트최대)	O.K	kN kN·m
		교축방향		$\frac{\Phi P_n}{P_u} = \frac{94229.810}{22515.191} = 4.185 > 1$ (축력최대) $\frac{\Phi M_n}{M_u} = \frac{28738.831}{5742.909} = 5.004 > 1$ (모멘트최대)	O.K	kN kN·m
	두부보	좌측내민보		1.874 > 1	O.K	kN·m
		우측내민보		1.711 > 1	O.K	kN·m
	기초	교축방향		$\frac{\Phi M_n}{M_u} = \frac{33096.332}{16064.922} = 2.060 > 1$	O.K	kN·m
		교직방향 지점부		$\frac{\Phi M_n}{M_u} = \frac{39589.414}{15622.424} = 2.534 > 1$	O.K	kN·m

5.5.2 안전성평가 종합결론

- 구조검토를 통한 안전성 검토결과, Steel Box Girder와 바닥판의 최소안전율이 1.0 이상으로 안전성을 확보하고 있는 것으로 평가되었다.
- 하부구조의 경우 교대 및 교각(기둥부, 기초)의 모든 부재에서 최소안전율 1.0 이상으로 안전성을 확보하고 있는 것으로 평가되었다.

5.5.3 전차 정밀안전진단과의 결과비교

【표 5.41】 전차 정밀안전진단과의 비교

구 분			전차 정밀안전진단('18년)	금회 정밀안전진단('23년)
바닥판	캔틸레버부(중분대측)		2.253	1.781
	캔틸레버부(방호벽측)		8.748	2.185
	중앙부		1.022	1.351
강박스 거더 (휨응력)	시점경간 중앙 정모멘트부	상연	3.390	3.340
		하연	2.130	2.100
	내측경간 중앙 정모멘트부	상연	3.090	3.440
		하연	1.860	2.020
	시점경간 부모멘트부	상연	1.550	1.470
		하연	1.800	1.710
강박스 거더 (전단응력)	시점경간 중앙 정모멘트부		7.690	8.300
	내측경간 중앙 정모멘트부		8.490	9.180
	시점경간 부모멘트부		2.630	2.560
최소 내하율	바닥판		1.189	1.564
	거더		1.686	1.846
총평	• 금회 및 기 진단시 내하력 평가 결과 울산JCT4교의 기본 내하력은 DB-24(DL-24) 이상으로 나타나 설계활하중에 대한 안전성을 확보한 것으로 평가됨. • 기 진단과 안전율의 차이는 해석 모델링 상이 및 하중변동, 검토위치 상이 등 복합적인 원인에 의한 것으로 판단됨.			

제 6장 종합평가 및 안전등급의 지정

6.1 종합평가 결과 산정절차

6.2 종합평가 결과

6.3 안전등급 지정


제 6장 종합평가 및 안전등급의 지정

6.1 종합평가 결과 산정절차

6.1.1 종합평가 결과 산정방법

외관조사에 따른 상태평가등급과 안전성 검토에 근거한 안전성평가등급 중 낮은 등급을 시설물의 종합평가등급으로 결정한다.

■ 종합평가 등급=MIN(상태평가 결과, 안전성 평가 결과)

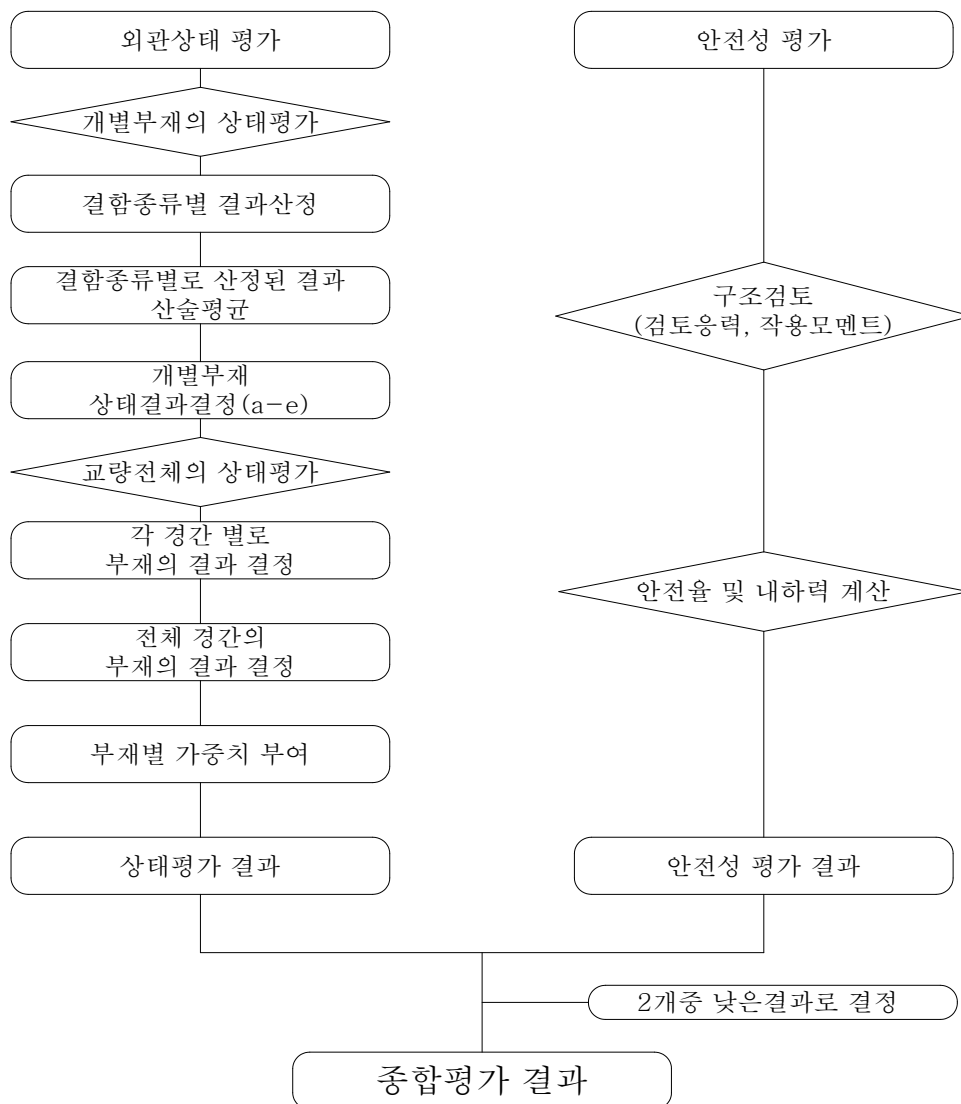

【그림 6.1】 종합평가 결과 산정절차

6.2 종합평가 결과

6.2.1 종합평가 결과

외관조사 및 시험에 의한 상태평가 결과와 구조검토에 의한 안전성평가 결과를 종합하여 검토한 결과, 울산JCT4교의 종합평가 결과는 “B” 로 평가되었다.

【표 6.1】 종합평가 결과

구조물명	상태평가 결과		안전성평가 결과			종합평가 결과
	환산결함도점수	기준	S・F		기준	
울산JCT4교	0.194	B	상부 구조	1.0 이상	A	B
			하부 구조	1.0 이상	A	
종합평가	•울산JCT4교의 외관조사 및 내구성조사에 의한 상태평가 결과는 내구성 확보를 위해 일부 보수가 필요한 “B” 로 평가됨 •안전성평가 결과 모두 최소 안전율 1.0이상으로 “A” 로 평가됨 •상태평가 및 안전성평가 결과를 통한 종합평가 결과 울산JCT4교는 “B” 로 평가됨					

6.3 안전등급 지정

6.3.1 안전등급 기준

정밀안전진단을 실시하는 경우 상태평가 및 안전성평가 등을 종합적으로 평가하여 「법」 제 16조 및 「영」 제12조에 따라서 당해 시설물의 안전등급을 지정하여야 하고, 책임기술자는 당해 시설물에 대한 종합적으로 평가한 결과로부터 안전등급을 지정하여야 하며, 안전등급에 따른 시설물의 상태는 다음과 같다.

【표 6.2】 시설물의 안전등급

안전등급	시설물의 상태 및 안전성
A(우수)	•문제점이 없는 최상의 상태
B(양호)	•보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C(보통)	•주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D(미흡)	•주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E(불량)	•주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

6.3.2 안전등급 지정

울산JCT4교에 대한 상태평가 및 안전성평가 결과 시설물의 상태는『보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태』로 안전등급 B등급으로 평가되었다.

【표 6.3】 안전등급 지정

안전등급	구조물명	안전등급
	울산JCT4교	B등급(양호)

6.3.3 기 진단결과와의 비교, 분석

기 진단결과와의 종합평가 비교·분석한 결과, 공용년수 증가에 따른 신규 손상발생, 상세 외관조사 등으로 부재별 손상물량의 증가로 결함도지수는 경미하게 상승하였으며, 상태등급은 동일하게 “B”로 평가되었다.

안전성평가 결과, 기 진단 및 금회진단 모두 Steel Box Girder와 바닥판, 하부구조 모두 최소안전율 1.0 이상으로 안전성을 확보하고 있는 상태로 평가되었다.

따라서, 상태평가 결함도지수는 상승하였으나 평가등급은 동일하게 “B”로 평가되었으며, 안전성평가는 동일하게 “A”로 평가되어, 기 진단 및 금회 진단 모두 “B등급”으로 안전등급의 변화는 없는 것으로 평가되었다.

【표 6.4】 기 진단 결과와의 종합평가 결과 비교

구 분	18년 진단			금회 진단		
	상태평가	안전성평가	종합평가	상태평가	안전성평가	종합평가
울산JCT4교	0.145	A	B	0.194	A	B

제 7장 보수·보강 및 유지관리방안

7.1 개 요

7.2 보수·보강 방안

7.3 보수·보강 개략공사비

7.4 유지관리방안

제 7장 보수·보강 및 유지관리방안

7.1 개요

울산JCT4교는 울산광역시 울주군 범서읍에 위치한 부산울산선 상 (47.0km)의 고속도로 교량이며, 2008년 12월에 준공되었다. 시공사는 삼성물산이며, 설계하중은 DB-24(DL-24)로 확인되었다.

본 교량의 연장은 423.0m(8경간)이며, 폭은 9.0m(유효폭: 8.1m, 편도1차로)이다. 구조형식으로 상부구조는 Steel Box Girder(S1~S8경간)로 시공되었으며, 하부구조는 역T형 교대와 일주식 교각으로 시공되었다. 또한 기초형식은 직접기초(교대, 교각) 및 강관파일기초(교대, 교각)로 시공되어 있다.

본 교량은 준공 이후 구조물 시설물 유지보수공사 등을 통하여 공용 중 발생한 손상에 대한 지속적인 유지관리가 시행되고 있는 시설물이다.

본 교량의 점검결과, 구조적인 원인에 의하여 발생한 손상은 없는 것으로 조사되었으며, 대부분의 손상이 콘크리트의 재료적 특성 및 공용기간 증가에 의한 노후화 손상으로 일상적 유지보수를 실시한다면, 구조물의 사용성 및 기능성 확보에는 문제가 없을 것으로 판단된다.

교량의 구조안전성평가 결과, 전 경간에서 상부구조가 1등급(DB-24)로서의 내하력을 충분히 확보하고 있는 것으로 평가되었다.

본 장에서는 정밀안전진단 결과에 의한 결함 및 손상에 대한 원인을 검토하고 그 결과를 토대로 교량의 안전성과 건전성을 유지하기 위한 보수·보강방법을 제안하고자 한다. 이러한 보수·보강방법의 기본방향은 장기적으로 설계 내하력을 유지시키고 내구성 저하를 방지하는데 그 목적이 있다.

울산JCT4교의 보수·보강방안에 대한 검토사항은 기존자료의 검토를 통한 보수·보강 이력을 조사하고 진단 결과에 따른 보수·보강 범위를 선정하며, 이에 따른 공법선정, 재료의 선정 등을 검토하여 보수·보강 긴급우선순위에 따른 보수시기를 결정하여야 한다. 【표 7.1】은 시설물의 보수·보강방안 수립에 따른 일반적인 검토사항을 언급하였다.

【표 7.1】 시설물의 보수·보강방안 수립에 따른 검토사항

검 토 순 서	내 용
기존자료분석	기존 점검 및 진단자료 분석, 설계도서 조사
보수보강 이력검토	사용기간중 시설물의 보수·보강이력검토
보수·보강의 범위 선정	손상규모에 따른 보수여부 결정 구조물의 사용년한을 고려한 보수·보강 범위 산정
공법의 선정	구조물의 기능에 따른 공법선정 구조물의 주변환경 및 형식을 고려하여 공법선정 공법의 시공성 및 경제성 고려하여 결정
보수재료의 선정	기존의 재료와 물성이 같은 보수재 선택 구조물의 종류 및 환경조건 고려 구조물의 사용년한을 고려한 보수재 선택
보수시기 결정	구조적인 안전성, 내구성, 사용성, 결함, 열화의 중요도에 따라 우선순위 부여

7.2 보수·보강 방안

7.2.1 보수·보강 추진방향 및 우선순위의 결정

가. 보수·보강 우선순위의 결정 기준

본 교량에 대해 정밀안전진단을 수행한 결과, 본 구조물은 시공 시 시공 정밀도의 저하로 인하여 발생된 구조물의 결함(Defect)과 공용 중 시간의 경과와 주변의 환경인자에 의한 재료의 열화에 의한 손상(Damage)이 발생하여 있는 것으로 조사되었다.

진단 시 조사된 신축이음의 공용 중 손상, 콘크리트의 균열, 박리, 박락 등의 손상 및 결함에 대해서는 가능한 한 조속한 보수·보강을 실시하는 것이 원칙이나, 경제적이고 효율적인 보수·보강 작업을 위해 손상 및 결함이 구조물의 안전성에 미치는 영향을 고려하여 다음과 같이 우선순위를 부여하였다.

【표 7.2】 보수·보강 우선순위 결정 기준

구분	순위	내 용
단기	1순위	• 『시설물의 안전관리에 관한 특별법』 제12조(중대한 결함)의 <u>“대통령이 정하는 중대한 결함”</u>에 포함되는 손상 - 철근콘크리트 시설물의 염해 또는 탄산화에 따른 내력손실 등 • <u>주요부재</u>에 발생된 결함 및 손상이 커 <u>상태평가 기준 “d” 이하인 경우</u> • 철근부식에 의한 <u>내하력 저하가 우려되거나, 부식가능성이 큰 경우</u>
중장기	2순위	• <u>보조부재</u>에 발생된 결함 및 손상이 커 <u>내구성에 영향을 미치는 경우</u> • 상부 차량 통행에 지장을 줄 수 있는 손상 • 즉각적인 보수는 요구되지 않지만 내구성, 기능성, 사용성 저하방지를 위한 보수가 필요한 경우
	3순위	• 기능발휘에는 지장이 없으나, 방치시 규모가 증대될 수 있는 손상 및 사용성 증진을 위해 보수가 필요한 손상
지속관찰		• 1~3순위를 제외한 손상으로서 지속적인 관찰을 통해 향후 열화 진전여부에 따라 보수·보강 여부를 판단할 수 있는 정도의 손상 - 콘크리트의 0.3mm미만의 비구조적 미세균열(단, 균열집중구간은 제외) - 경미한 강재의 변형 및 용접결함 - 후타재 등의 보조부재에서의 주행에 지장을 주지 않는 균열 등의 손상(빈번한 차량통행으로 인한 보수효과가 없는 경우, 향후 교체가 시행될 부재 등) - 기타 경미한 손상으로서 내구성 및 사용성에 지장을 주지 않은 경우

나. 중대결함의 유무

‘시설물의 안전관리에 관한 특별법’ 제11조 ①항, 동법 시행령 제12조에서는 “대통령령이 정하는 중대한 결함”을 다음 【표 7.3】과 같이 명시하고 있다. 이들 결함(손상·열화 포함)들은 단순히 존재여부만으로 중대결함으로 분류하기에는 무리가 있으며 구조물의 안전성과 사용성에 미치는 영향, 발생원인 및 시기, 진행성과 비진행성 등이 고려되어야 한다.

현장조사 결과 본 구조물은 조사결과 시트법 시행령에 명시된 주요결함은 없는 것으로 조사되었다. 따라서, 시급한 보수와 함께 결함의 진행유무를 관찰하여 적극적인 보수 또는 개선을 필요로 할 만한 손상은 없는 것으로 판단된다.

【표 7.3】 시트법 시행령 제12조에 의한 “대통령령이 정하는 중대한 결함” 유무(교량)

구 분	대통령령이 정하는 중대한 결함	해당유무
결함의 종류	1. 시설물기초의 세굴	없음.
	2. 교량교각의 부등침하	없음.
	3. 교량 받침장치의 파손	없음.
	4. 시설물의 철근콘크리트의 염해 또는 탄산화에 따른 내력손실	내력손실없음
	5. 시설물의 구조안전에 영향을 주는 결함으로서 국토교통부령으로 정하는 결함 - 주요 구조부위 철근량 부족 - 거더의 균열 심화 - 철근콘크리트 부재의 심한 재료분리 - 철강재 용접부의 불량용접 - 교대·교각의 균열발생	없음.

다. 보수·보강 필요성 판단기준

보수의 필요성 판단기준은 「시설물의 보수·보강 방법 및 수준결정에 관한연구, 2011.12, 한국시설안전공단」, 「시설물(교량, 터널 등)의 보수·보강 요령(안) 작성연구, 2019.12, 한국시설안전공단」를 준용하여 기준을 선정하였으며 그 외 내하력, 내구성, 기능성 등에 구조물에 영향을 미치는 손상은 점검자 및 책임기술자 판단에 의견에 따라 순위를 조정하였다.

1) 균 열

【표 7.4】 균열 보수 필요성 판단기준

구 분	균열폭(C, mm)				
	0.1미만	$0.1 \leq C < 0.2$	$0.2 \leq C < 0.3$	$0.3 \leq C < 0.5$	$0.5 \leq C$
콘크리트 바닥판	보수 불필요	보수 불필요, 지속관찰	보수 불필요, 지속관찰	보수필요	즉각보수 필요 (필요시 구조검토)
프리스트레스 거더	-	보수 불필요, 지속관찰	보수필요	보수필요	즉각보수 필요 (필요시 구조검토)
콘크리트 가로보	보수 불필요	보수 불필요, 지속관찰	보수 불필요, 지속관찰	선택적 보수	보수필요
교대, 교각 등	보수 불필요	선택적 보수	선택적 보수	보수필요	즉각보수 필요 (필요시 구조검토)

주1) 균열은 구조적, 내구성, 방수성, 부재의 중요도 등을 종합적으로 고려하여 보수 및 우선순위의 조정이 가능함.

2) 박 리

【표 7.5】 박리 보수 필요성 판단기준

박리 깊이(mm) 및 면적율(%)	보수 판단기준
0.5미만, 면적율 10%미만	보수 불필요
0.5~1.0, 면적율 10%미만	선택적 보수
0.5미만, 면적율 10%이상	
1.0~25, 면적율 10%미만	보수 필요
0.5~1.0, 면적율 10%이상	
1.0~25, 면적율 10%이상	즉각적인 보수
25이상, 조골재 손실	

주1) 박리에 관한 보수 필요성 판단기준은 모든 부재에 적용함

3) 박 락

【표 7.6】 박락 보수 필요성 판단기준

박락 깊이(mm) 및 면적율(%)	보수 판단기준
15미만, 면적율 10%미만	보수 불필요
15~20, 면적율 10%미만	선택적 보수
15미만, 면적율 10%이상	
20~25, 면적율 10%미만	보수 필요
15~20, 면적율 10%이상	
20~25, 면적율 10%이상	즉각적인 보수(필요시 보강)
25이상, 조골재 손실	

주1) 박락에 관한 보수 필요성 판단기준은 모든 부재에 적용함

주2) 박락에 의한 철근노출 발생시 철근부식이 가속화 되므로 철근의 부식여부를 확인후 즉각적인 보수 실시

4) 누수/백태

【표 7.7】 누수/백태 보수 필요성 판단기준

누수	백태	보수 판단기준
없음	없음	보수 불필요
경미한 누수흔적	면적율 5% 미만	선택적 보수
현저한 누수흔적	면적율 5~10%	보수 필요
누수진행 관찰 가능	면적율 10~20%	즉각적인 보수필요
누수의 진행이 확인	면적율 20% 이상	즉각적인 보수필요

주1) 누수/백태에 관한 보수 필요성 판단기준은 모든 부재에 적용함

주2) 누수의 경우 철근부식의 대표적인 원인으로 누수원인에 따른 적절한 보수가 요구됨


5) 철근부식

【표 7.8】 철근부식 보수 필요성 판단기준

자연전위 E(mV)	육안관찰	철근부식	보수 판단기준
$E > 0$	10%이하 공극	약간의 점녹 발생	보수 불필요
$-200 < E \leq 0$	10%이하 공극	광범위한 점녹 발생	보수 불필요
$-350 < E \leq -200$	0.4mm이하 미세균열	면녹 발생, 부분적인 들뜬 녹 발생	선택적 보수필요
$-500 < E \leq -350$	0.4~1.0mm이상 균열	광범위한 들뜬 녹 발생 (20%미만 단면결손)	보수 필요
$E \leq -500$	3.0mm이상 균열 및 박리	광범위한 두꺼운 층상 녹 발생 (20%이상 단면결손)	즉각적인 보수필요

라. 보수·보강 우선순위의 결정 및 추진방향

- 1) 본 교량의 보수 1순위 손상으로는 교각에 발생한 균열($Cw=0.3mm$ 이상)을 선정하였으며, 균열부 우수유입 등 장기간 지속시 안전성 저하의 원인으로 판단되어 구조물의 안전성 확보를 위해 우선적인 보수가 요구된다.
- 2) 보수 2순위 손상으로는 강박스거더의 도장박리 및 부식 등이 조사되었으며, 그 외 콘크리트 표면에 발생된 단면손상(파손, 박리), 균열($Cw=0.3mm$ 미만), 받침장치의 부식 등은 “주부재의 경미한 보수를 요하는 손상”으로 평가하여 2순위로 선정하였다.

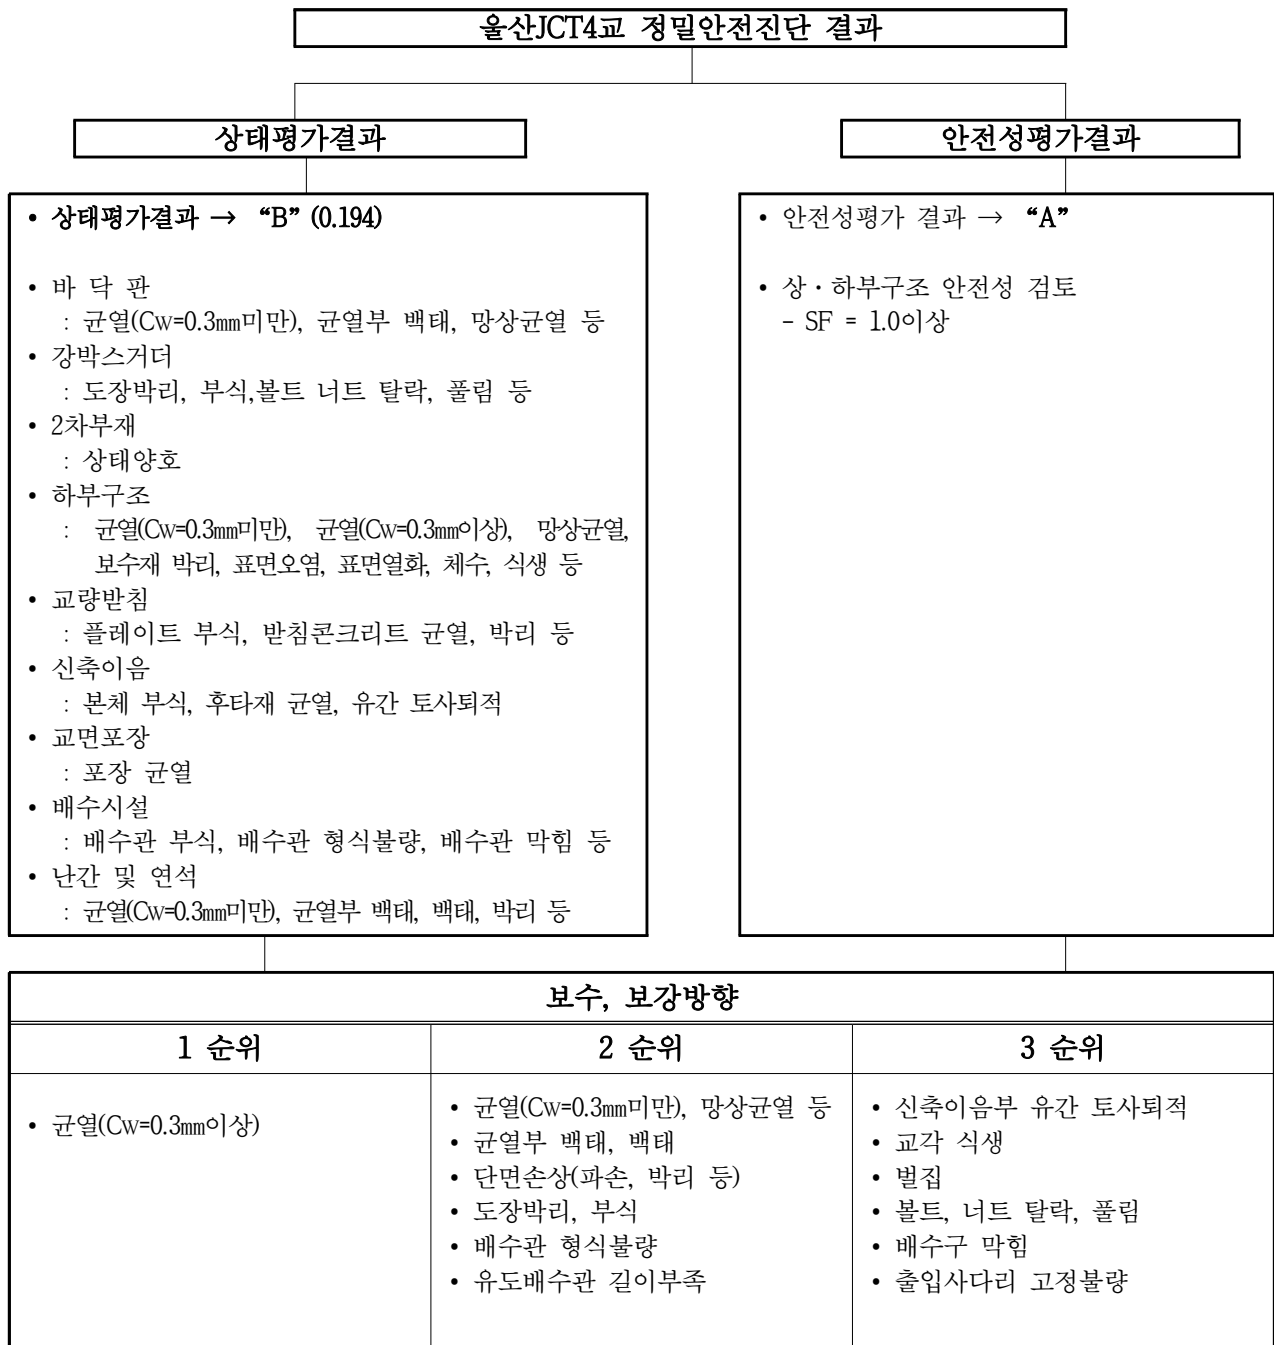

【그림 7.1】 보수·보강방안 추진방향

7.2.2 결함내용별 보수·보강방안

【표 7.9】 보수·보강 일람표

구 분		손상내용	손상물량	단위	보수방안	우선순위
바닥판하면		균열(cw=0.3mm미만)	9.40	m	표면보수	2
		균열부 백태	12.60	m	표면보수	2
		망상균열	62.00	m ²	표면보수	2
		보수부 망상균열	8.00	m ²	표면보수	2
		파손	0.04	m ²	단면보수+탄산화방지제도포	2
STB 거더	내부	도장박리	0.28	m ²	재도장	2
		부식	0.04	m ²	재도장	2
		볼트, 너트 탈락	4	개소	재체결	3
		볼트, 너트 풀림	2	개소	재체결	3
		별집	2	개소	제거	3
하부 구조	교대	균열(cw=0.3mm미만)	4.20	m	표면보수	2
		표면오염	0.75	m ²	주의관찰	-
		이물질 퇴적	9.00	m ²	주의관찰	-
	교각	균열(cw=0.3mm미만)	4.20	m	표면보수	2
		균열(cw=0.3mm이상)	0.80	m	주입보수	1
		보수부 채균열(cw=0.3mm미만)	1.30	m	표면보수	2
		망상균열	15.05	m ²	표면보수	2
		보수부 망상균열	1.30	m ²	표면보수	2
		표면열화	1.20	m ²	표면보수	2
		표면오염	10.00	m ²	주의관찰	-
		보수재 박리	4.14	m ²	표면보수	2
		채수	0.28	m ²	주의관찰	-
		식생	145.75	m ²	식생제거	3

【표 7.9】 보수·보강 일람표(계속)

구 분		손상내용	손상물량	단위	보수방안	우선순위	
교량받침		플레이트 부식	5	개소	재도장	2	
		앵커볼트 부식	1	개소	재도장	2	
		받침콘크리트 균열	1.60	m	표면보수	2	
		받침콘크리트 망상균열	2.00	m ²	표면보수	2	
		받침콘크리트 박리	0.12	m ²	단면보수	2	
		받침콘크리트 재료분리	0.20	m ²	단면보수	2	
		받침콘크리트 파손	0.01	m ²	단면보수	2	
		받침몰탈 균열	0.70	m	표면보수	2	
신축이음장치		후타재 균열	2.90	m	주의관찰	-	
		본체부식	11.00	m	주의관찰	-	
		유간 토사퇴적	14.00	m	청소	3	
교면포장		포장균열	256.50	m	주의관찰	-	
기타 부재	배수 시설	배수관 부식	2	개소	주의관찰	-	
		배수관 형식불량	7	개소	육교형 배수관 설치	2	
		유도배수관 길이부족	1	개소	배수관 길이연장	2	
		배수구 막힘	1	개소	청소	2	
	난간 및 연석	균열(cw=0.3mm미만)	62.80	m	표면보수	2	
		보수부 재균열(cw=0.3mm미만)	0.50	m	표면보수	2	
		균열부 백태	38.20	m	표면보수	2	
		망상균열	20.60	m ²	표면보수	2	
		백태	0.03	m ²	표면보수	2	
		박리	0.22	m ²	단면보수	2	
		옹벽 단차	1	개소	주의관찰	-	
	점검시설		출입사다리 고정불량	1	개소	재체결	3

7.2.3 주요결함 및 손상에 대한 보수·보강 방법

가. 콘크리트 균열보수 방안

1) 콘크리트 표면처리공법($C_w=0.3\text{mm}$ 미만)

① 공법 개요


콘크리트 표면이 노후 및 열화된 부위에 대해서 그라인더를 이용하여 열화부위를 제거하고 표면보호제를 도포하여 보수하는 방법이며 표면백태, 0.2mm 이하의 미세균열의 발생 부위에 적용한다. 또한, 보수 효과는 콘크리트 표면의 보수에 그치므로 본 공법 적용시 균열 등의 결함발생 여부에 대한 주기적인 관찰이 요구된다.

② 시공방법 및 유의사항

균열의 성장이 정지된 상태에서는 균열선 및 백태를 따라 폭 50~100mm를 와이어 브러쉬로 닦아 내거나 심한 경우 치핑을 실시한 후 폴리머 시멘트 페이스트나 모르터로 균일하게 도포한다.

균열폭의 변동이 큰 경우에는 경화후의 재질이 단단한 폴리머 시멘트 페이스트나 모르터로 보수할 경우 보수부위에 다시 균열이 발생하므로 균열면을 와이어 브러쉬로 완전히 청소한 후 균열선을 중심으로 폭 10~15mm 절연재를 부착하고, 절연재를 중심으로 폭 30~50mm, 두께 2~4mm의 변형성 및 신장성이 큰 쉐링재를 도포하여 바닥의 변형을 이 테이프사이에서 흡수할 수 있도록 한다.

시공순서도

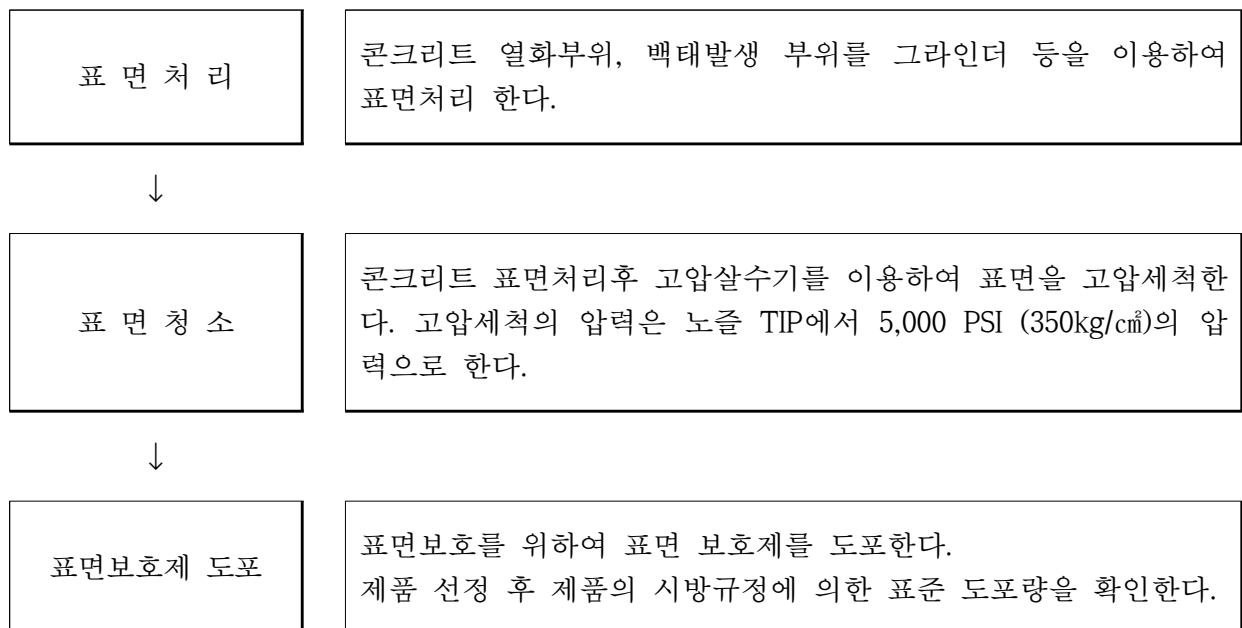

【그림 7.2】 콘크리트 표면처리 시공순서도

2) 균열주입보수($C_w=0.3\text{mm}$ 이상)

① 개요

균열(0.3mm 이상)부에 수지를 주입하면 콘크리트와 일체를 이루어 콘크리트의 방수성을 향상시켜서 내부 철근의 부식방지 및 콘크리트의 열화방지에 효과적이다.

균열보수는 균열 폭 및 균열깊이, 균열의 형태, 구조적 안전성 여부 등을 종합적으로 판단하여 보수 목적에 따라 가장 유리한 보수 대책을 선정하여야 한다. 또한, 균열보수는 균열 폭과 균열깊이를 고려하여 이에 적합한 주입속도, 점도 및 양생 속도를 갖는 수지재료를 사용하여야 한다.

② 수지주입공법의 종류

균열 주입공법에는 압입식과 흡입식이 있다. 압입식 주입공법에는 수동식, 기계식, 저압·저속식 주입 및 자동주입식 기계주입공법이 있으며, 이 중 저압·저속식 주입은 주입량 파악이 쉽고 균열 구석까지 주입할 수 있는 특징이 있어 유리하다.

【표 7.10】 수지주입공법의 종류

압입식 공법	흡입식 공법
· 수동식 주입 : 인력 · 기계식 주입 : 공기압식, 유압식, 기어식 · 저압·저속식 주입 : 고무, 용수철, 공기 등의 압력 · 자동주입식 기계주입 : 자동주입기	· 균열의 양단에 흡기구와 충전재 주입구를 설치하여, 흡입펌프로 충전재를 흡입주입

【표 7.11】 균열폭에 알맞은 수지의 점도

형 상		점도(20°C , cp)	주입 가능한 균열 폭
액 상	저점도	500 ± 200	0.1mm 전후
	고점도	$1,500 \pm 500$	0.2mm 전후
Gel 상태		$6,000 \pm 1,000$	$0.5 \sim 5.0\text{mm}$ 전후


【표 7.12】 균열폭에 따른 주입파이프/패커의 간격

균열 폭(mm)	주입파이프/패커간격(mm)	비고
0.3이하	50~100	
0.3~0.5	100~200	
0.5~1.0	150~250	
1.0이상	200~300	

【표 7.13】 에폭시계 수지의 규격

시험항목	시험방법	시험조건	실링 및 퍼티용 규격치	주입용 규격치
비 중	KS M 3015	20℃ 7일간	1.7±0.2	1.2±0.2
사용가능시간	온도상승법	20℃	60이상	30이상
점 도	JIS K 6838	〃	-	5,000이하
압축항복강도	KS M 3015	20℃ 7일간	6.0이상	6.0이상
휨강도	〃	〃	3.5이상	4.0이상
인장강도	〃	〃	2.0이상	2.0이상
압축탄성계수	ASTM D 695	〃	0.1~0.6	0.1~0.6
인장전단강도	KS M 3722	〃	100이상	100이상
충격강도	KS M 3015	〃	0.15이상	0.3이상
경 도	ASTM D 2240	〃	80이상	80이상

③ 시공방법



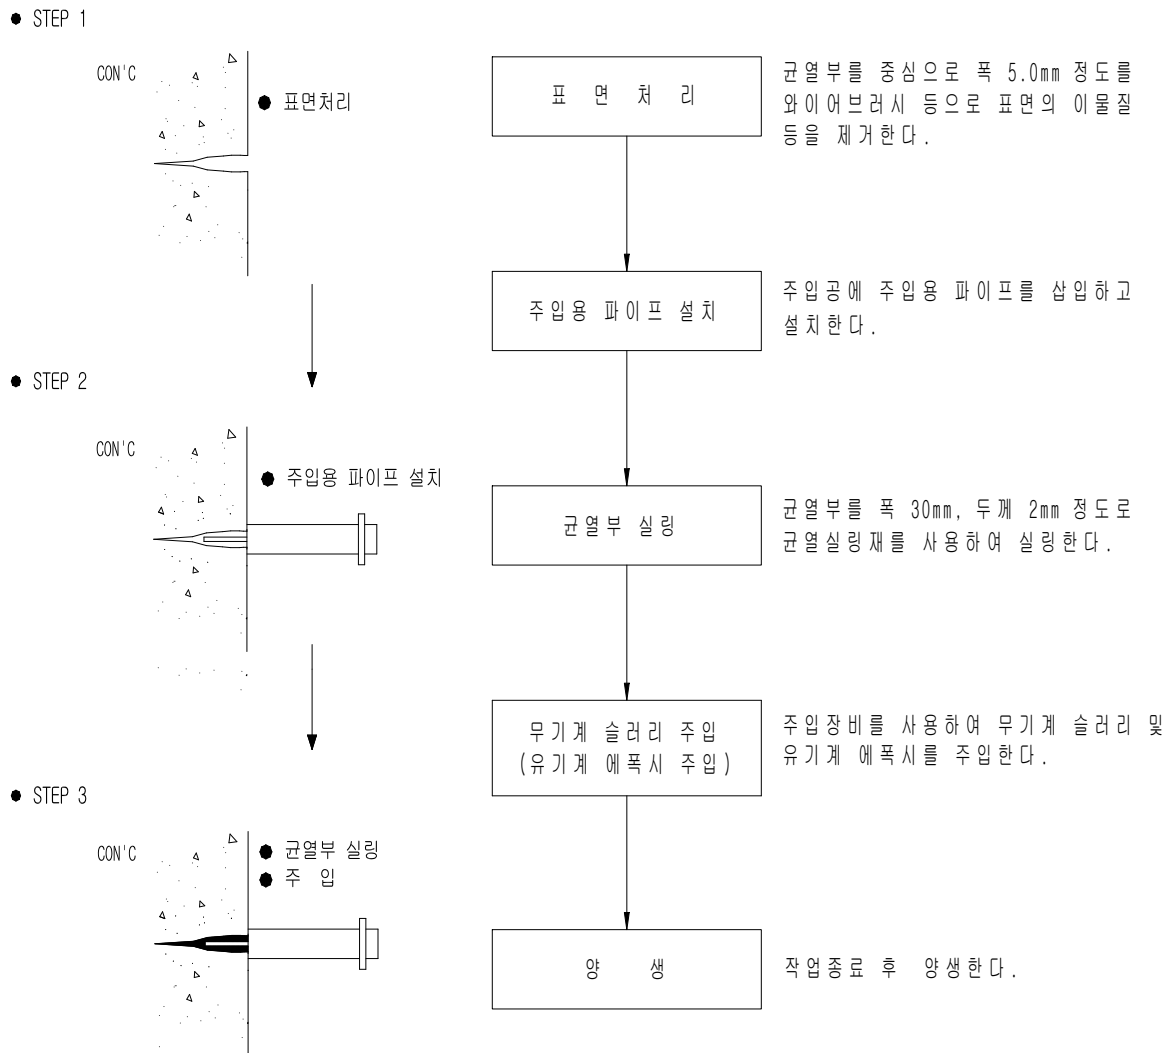


【그림 7.3】 균열 보수공법 개요도

④ 시공 시 주의사항






- ㉠ 대기온도가 10~30℃ 일 때 시공 가능하며, 우천시는 중지한다.
- ㉡ 에폭시계 수지는 사용에 앞서 현장에서 시공시의 기온에 대응하는 경화시간을 설정하여 균열 주입 효과를 높이도록 한다.
- ㉢ 사용하는 에폭시계 수지는 적당한 루트마다 시험을 실시하여 품질을 확보한다.
- ㉣ 썰링 및 표면 마감면은 주입압에 견디도록 충분히 양생한다.
- ㉤ 주입된 에폭시계 수지가 경화한 후에는 주입 파이프를 절단하고 썰링재와 함께 그라인더로 갈아 평탄하게 표면처리 한다.

【표 7.14】표면처리공법 공법비교안

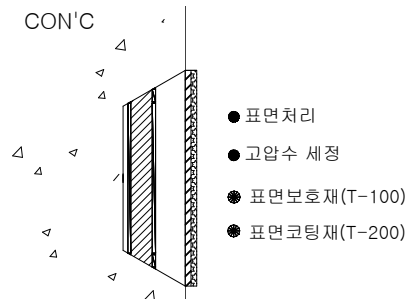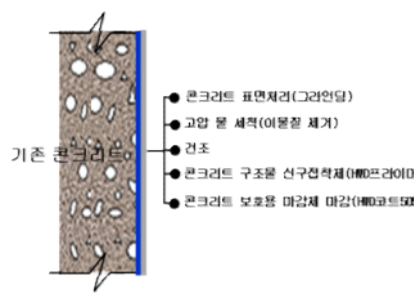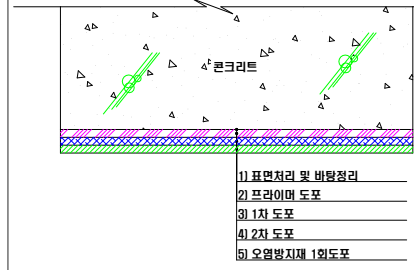구 분	T-CON공법 (특허 제 10-0913255호)	에코플래시공법 (특허 제10-0814915호, 특허 제10-0814962호, 신기술 제577호)	HWD공법 (특허 제10-0995244호)	금속 혼합물 함유 조성물 및 이를 이용한 피막접착공법 (특허 제10-0385115호)	리코시스템공법 (특허 제10-0757104호)	콘크리트의 열화방지 공법 (특허 제10-0454409호)
공 법 개 요	· RC구조물에 표면보호재 및 표면코팅재를 도포하여 구조물의 염해 및 중성화 방지를 목적으로하는 도막 보수공법	· 중성화, 염해, 동해 및 화학적 부식 등의 열화원인에 대응하여 천연광물을 함유한 모르타르와 특수건식스프레이를 이용하여 화학적 물리적으로 개 보수 하는 공법	· HWD코트505재료를 사용하여 구조물의 중성화방지 기능, 내산성, 내오염성, 내화학적, 침식방지, 외관정비, 방식 보호재 보수공법	· 금속혼합물(Al,Mn,Zn,Si,Cr,Li 등)과 강력접착제를 교반한 피막재료(CORUSEAL)를 70℃ 범위내에서 용융시켜 콘크리트 구조물에 분사하는 염해 및 중성화 방지시공기술	· 탄성 폴리머+수용성 세라믹이 결합되어 구조물 표면에 방호막을 형성하여, 구조물의 내구성증진 및 오염방지 기능이 우수한 친환경 표면보호 공법	· 비닐계, 아크릴계, 에폭시계, 아크릴우레탄 수지군과 수정성세라믹계열의 이중접착구조를 이용한 콘크리트 구조물의 부식방지를 위한도막형 표면처리공법
시 공 순 서				· 표면처리 · 고압물세척 · 프라이머 1차 피막 접착 · 금속피막 2차 피막 접착 · 금속피막 3차 피막 접착		· 표면처리 · 고압물세척 · 에폭시계 1차코팅(EW) · 탄성퍼티제 처리 · 에폭시계 OR 아크릴우레탄계 2차코팅 · 에폭시계 OR 아크릴우레탄계 3차코팅
특 정	· 화학적 부식에 저항성 및 중성화 저항성이 우수함. · 별도의 표면 보호재 도포가 필요없음. · 부착강도가 우수함. · 염해, 중성화, 동결융해, 화학적 침식등 모든 열화요인에 대하여 우수함. · 시공절차가 간단하며, 경제성이 우수	· 화학적 부식에 저항성 및 중성화 저항성이 우수함. · 내약품성 및 내화학성이 우수하며, 인체에 무해함 · 중성화 방지 및 알칼리 성능 회복 기능. · 무기코트재료에 의한 표면피복(음용수 부위적합). · 리튬실리케이트를 이용한 내구성 회복 효과. · 습윤한 상태의 부착강도 우수함. · 표면 보호재는 다양한 색상을 창출함 · 공정이 다소 복잡하여 시공전문가 필요함.	· 고수밀성으로 유해성분이나 이산화탄소, 수분등의 침투방지. · 고내구성으로 콘크리트 모체의 열화 진행 방지 및 내구연한 증진 · 콘크리트 모체와의 높은 부착성으로 모체와의 일체성 확보 · 용도에 따른 다양한 보조공법과 호환성 우수 · 시공전문가 필요 · 최근공법으로 실적이 다소 적음	· 내약품성, 부착력우수 · 내충격성 및 진동(내진)에 강함 · 방식기능과 염해 환경에 강함 · 적용실적이 많음 · 내구성이 우수 · 휘발성 유기용제 사용으로 환경문제 및 작업자 위험요소 내포(화재 위험) · 작업 시, 공사에 대한 기초지식이 필요함	· 환경유해물질(VOC/VAC/중금속등)불검출(친환경인증제품) · 시공 공정이 간단(수용성, 속건형, 일액형 타입) · 염해, 중성화방지 성능 우수 · 촉진내후성, 내약품성, 내충격성, 내구성 우수 · 오염방지 기능으로 미관개선 효과 우수 · 난연성 1급 시험 통과 · 시공에 대한 기초 지식이 필요함 · 무기질 세라믹 필러 함량이 높아 충분히 교반을 해야 함	· 내약품성 및 내화학성이 우수 · 적용실적이 많음 · 휘발성 유기용제 사용으로 환경문제 및 작업자 위험요소 내포(화재 위험) · 균열에 대한 대응력이 적어 도막 박락현상 발생 · 초기접착력은 우수하나 다른 재질로 층간 박리 현상이 나타나며, 접착력이 점차 저하

※상기 표는 보수공법 비교를 위한 참고자료임. 향후 보수공사 시에는 시공성, 경제성, 보수성, 시공환경 등을 고려한 공법의 선정이 필요함.

【표 7.15】 주입보수공법 공법비교안

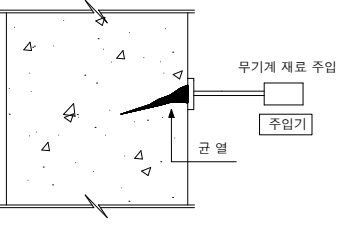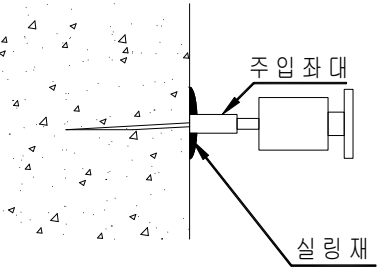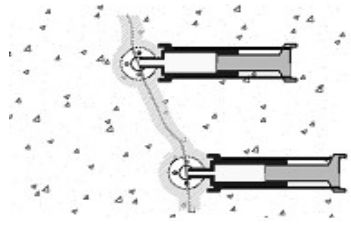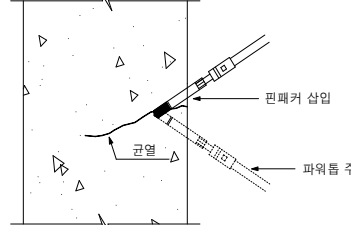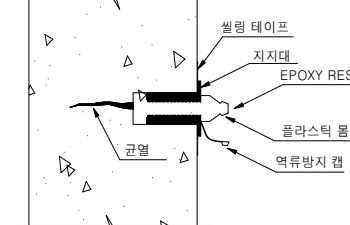구 분	폴리머 슬러리시멘트 주입공법 (일반)	에폭시 주입공법(일반)	에코셀 주입공법 (특허 제10-1103881호)	리폼시스템 (특허 제10-0220562호)	이소시아네이트수지주입공법 (구신기술 제359호)	SKI 공법 (특허 제0458992호)
공 법 개 요	· 균열부위를 커팅하고 균열부를 셀링한 후에 무기계재료인 폴리머 슬러리시멘트를 주입 기를 통하여 주입하는 공법	· 콘크리트 균열부위에 유기계 재료인 에폭시를 주입기를 통 하여 주입하는 공법	· 균열 및 표면 피복 마감을 동 시에 적용하는 공법으로 균열 깊이에 따라 주입액의 주입량 을 조절하고 섬유피복재로 마 감하여 균열을 보수하는 공법	· 콘크리트 균열부위에 유무기 계재료인 수중경화 수성 에폭 시 재료를 주입하는 공법	· 콘크리트 균열 부위에 교차로 핀패커를 삽입하고 균열 및 핀패커 주위를 밀폐한 후 파 워톱을 주입하는 공법	· 코어비트 드릴을 사용, 얇게 천공한 후, 마이크로 패커를 사용하여 주입구를 간단히 설 치하고 균열특성에 적합한 보 수액을 중압으로 주입시키는 공법
시 공 순 서	 · 표면처리 · V컷팅 · 주입기 설치 · 균열부 셀링 · 폴리머 슬러리 시멘트 주입 · 표면정리	 · 표면처리 · V컷팅 · 주입기 설치 · 균열부 셀링 · 에폭시 주입 · 표면정리	 · 표면처리 · 커팅 · 격자천공 · 균열부 셀링 · 저점도 에폭시 주입 · 표면정리	 · 표면처리 · 주입팩카 설치 및 셀링 · 수중경화 에폭시 주입 · V컷팅 후 몰탈 충전 · 마감재 도포	 · 표면처리 · V컷팅 · 격자천공 · 균열부셀링 · 이소시아네이트수지주입 · 패커제거 및 표면정리	 · 햄머드릴 천공 · 중공형 코어비트 드릴 천공 · 프라이머 도포 / 확인창 부착 · 셀링재 도포 · 플라스틱 마이크로 패커 설치 · 보수액 주입
특 징	· 품질관리가 용이하고 재균열 발생우려 없음 · 균열보수의 일괄적인 공정에 대한 재료 및 시방확보 · 콘크리트 모체와 동등한 탄성계 수, 열팽창 계수, 투수성 확보 · 수용성인 무기계 재료의 사용 으로 습윤지역 시공이 가능함 · 보통형식의 것은 경화시간이 늦고 공기가 길어짐 · 공정이 다소 복잡하여 시공전 문가 필요 · 유기계에 비해 접착강도 떨어짐	· 습윤면 시공가능 · 시공성이 좋다 · 경화속도가 빠르다 · 주입량 점검이 용이하고, 균 열속 깊이까지 주입할 수 있 다. · 가장 일반적으로 쓰이는 공법 으로 실적이 많다.	· 주입량 점검이 용이하고, 균열 속 깊이까지 주입할 수 있다. · 건식, 습식, 수중 시공이 가능 · 균열의 교면뿐만 아니라, 내 부균열 깊숙이 주입이 가능 · 압력조절에 주의가 요망되며, 압력이 클 경우 균열이 확대 되어 버림	· 수분없이 반응 · 강도발현 200kg/cm2 · 구조체가 Closed Cell화 되어 수차단 · 신축율 좋음(탄성적인재료) · 무수축, 무변형, 무발포성 · 보수비가 비교적 고가 · 장기내구성이 떨어짐 · 균열폭이 큰 경우는 재균열의 발생소지가 있음	· 건조면, 습윤면, 누수면 모두 시공가능 · 패커에 의한 주입으로 균열부 완전충진 가능과 약품이 역류 되지 않음 · 자체 압력으로 누수면 및 추 중봉합 가능 · 모체와 일체화 가능 · 재균열 발생 없음 · 시공성 우수, 시공비가 저렴	· 다양한 보수액 주입가능 · 주입압력 조절 우수 · 주입량 조절 우수 · 단기간 작업완료 · 시공부위 무제한 · 신공법에 대한 인지도 미흡 · 초기 장비 구입비 부담

※상기 표는 보수공법 비교를 위한 참고자료임. 향후 보수공사 시에는 시공성, 경제성, 보수성, 시공환경 등을 고려한 공법의 선정이 필요함.

나. 콘크리트 단면보수 방안

1) 단면복구(보수)공법 개요

콘크리트 단면 결손부중 박락(파손) 및 철근 노출부는 내구성 저하방지를 위하여 단면복구(보수)공법을 사용하여 보수를 실시하는데, 콘크리트 표면을 피복하여 철근부식 등의 내구성 저하의 원인이 되는 물질의 침투를 억제함으로써 구조물의 내구성 저하를 방지하는 공법으로서 침투막제, 접착제, 단면 보수재, 철근방청재의 조합에 의한 공법으로 본 교량에서는 상기한 결합 중 콘크리트 파손부 및 철근노출, 부식부에 대한 보수방법으로 사용한다.

2) 단면복구(보수) 시 털어내기 작업

단면복구(보수) 시 털어내기 작업은 콘크리트 표면의 상황을 봐서 판단하는 것이 아니고 다음의 항목 및 【그림 7.4】을 참고하여 털어내기 범위나 형상을 결정하는 것이 좋다.

① 열화부분을 고려한 털어내기 범위

보수 개소의 콘크리트를 털어낼 때에 탄산화 등에 의한 취약한 부분을 남기면, 기설 콘크리트와 복구재료와의 충분한 부착강도를 얻을 수 없을 뿐 아니라, 균열이나 철근부식 재발의 원인이 된다. 따라서, 부재 내력에 영향을 미칠 수 없는 범위에서 열화부분을 모두 제거할 필요가 있다. 열화부분을 효과적으로 확인하기 위해서는 탄산화깊이나 알칼리 반응성 생성물의 측정 등 열화요인과 관련된 시험을 실시하는 것이 바람직하다.

② 철근의 녹을 고려한 털어내기 범위


콘크리트의 열화부분을 충분하게 제거하여도 철근의 부식범위는 이 부위보다 넓은 경우가 대부분이다. 이 경우는 박락되어 노출된 부분의 철근 청소를 실시하여도 그 전후는 녹이 잔존한 채 남아있게 된다. 이 상태에서 단면복구(보수)를 실시하면 보수된 범위는 마이너스(-), 그 전후는 플러스(+)의 macro cell 부식이 생겨서 철근부식이 주위로 확산되어 보수효과가 적어지는 결과를 나타내는 경우가 많다.

따라서, 녹 제거를 확실하게 할 수 있도록 철근표면의 전면에 녹이 나오고 있는 부분(면녹의 부분)뿐만 아니라, 이것과 인접하면서 녹이 점상으로 나타나는 비교적 건전한 부분(점녹의 부분)이 드러나는 범위까지 털어낼 필요가 있다. 한편, 털어내기 전에 면 녹의 범위를 파악하기 위해서는 자연전위 보정법에 근거하고 보정자연전위에서 -350mV보다 낮은 전위를 가리키는 부분이 이것에 해당한다.

또한 같은 이유로 녹의 제거는 철근의 전 주변에 대하여 실시하여야 하고, 철근은 박락된 부분(면)에서부터 뒷부분까지 파취할 필요가 있다. 이것은 단면복구(보수)재가 철근을 둘러싸는 것에 의한 부착성 향상에도 유효하다.

③ 털어내기 형상

콘크리트와 단면복구(보수)재와는 일반적으로 열팽창율이 다르기 때문에 복구재의 단부가 접시형상으로 되어 있으면, 온도신축에 의해 그 부분으로부터 박리현상을 보이는 우려가 있다. 이것을 방지하기 위해 털어내기 시 단부가 접시형상으로 되는 것을 피하고, 될 수 있는 한 수직에 가까운 각도로 깊이 털어내는 것이 중요하다.

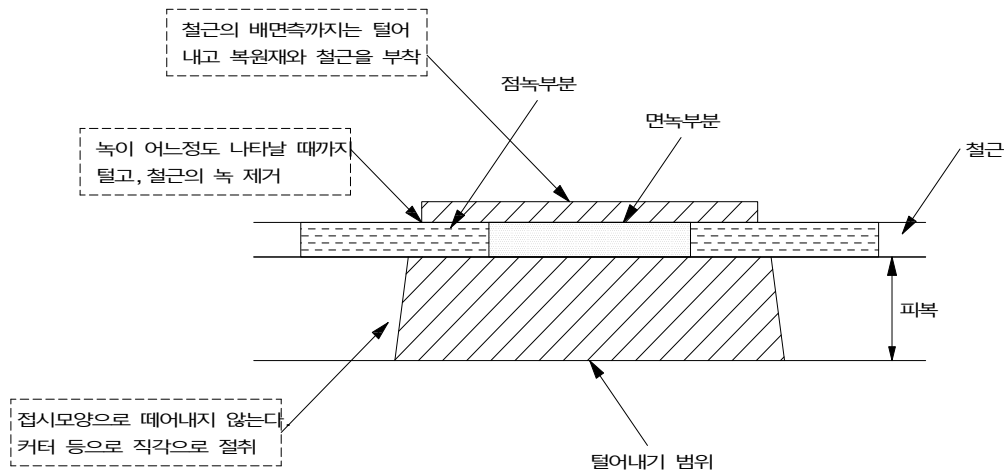

【그림 7.4】 단면복구(보수) 상세도

3) 철근의 방청 처리

털어내기에 의해 노출된 철근의 녹 제거는 특히 정성껏 실시할 필요가 있다. 일반적으로 와이어 브러시를 이용할 수 있는 것이 많지만, 보다 확실한 녹제거 방법은 샌드 블라스트, 워트제트 등을 쓰는 것이 좋다.

녹을 제거한 후는 철근에 방청재를 도포한다. 방청재에는 녹방지 도료, 아질산염계 방청재, 염분흡착제를 사용한 시멘트계 방청형 보수재가 있다. 일반적으로 철근부식의 억제는 철근부식효과가 있는 아질산염 이온이 함유된 것이 효과적이다.

액산의 아질산칼륨이나 아질산리튬을 철근이나 박라면에 직접 도포하여 아질산염이온을 같이 배합한 아질산염계 방청재가 있다. 염화물에 의한 부식의 경우 유효한 도포량은 아질산 이온량과 염화물량의 비율을 관리하여야 하며 많은 양의 충전이 필요한 경우 Paste나 모르터 등을 혼합하여 사용하는 등의 검토가 필요하다. 또한 최근 개발된 염분흡착재를 이용한 방청재는 해수성분을 함유한 수분이 있는 개소의 철근부식에 대응하여 아질산 이온을 도입 또는 함유한 염화물량의 저감효과가 있다.

염분흡착재는 콘크리트 제체중의 유해한 염화물이 흡착되어 저감되어지는 동시에 염분흡착제 자신이 기다리고 있는 아질산 이온을 방출하는 것에 의해 높은 방청재 효과를 얻을 수 있다.

4) 단면복구(보수) 재료

복구재의 선정은 열화의 요인, 손상 상황, 누수 상황 등을 감안하고, 기설의 철근이나 콘크리트와의 부착성, 시공성, 재료특성 등을 평가하고 시공개소에 적합한 것을 채용 할 필요가 있다. 특히 사용실적이나 적절한 시험방법 등에 의해 품질, 성능을 확인할 수 있는 복구재를 사용하는 것이 바람직하다. 단면복구(보수)재는 저수축성이 요구되며, 복구재 충전 후 경화전에 우려할만한 차량진동을 받는 부위는 조강형을 사용하고, 아치부나 슬래브 하면 등 시공성을 중시할 경우는 경량형을 사용하고, 거푸집을 설치해서 충전할 경우는 고유동형을 사용하는 방안을 검토하여야 한다.

일반적으로 단면복구(보수)재를 충전하기 전에 프라이머를 도포하는 경우가 많다. 프라이머는 기설 콘크리트와 복구재의 부착성 향상을 목적으로 한 에폭시 수지계, 복구재의 수분이 기설 콘크리트에 흡수되어 경화에 필요한 수분이 결핍하는 「드라이 아웃」 방지를 목적으로 한 수성 에멀션을 주재료 하는 재료 등이 있다.




【표 7.16】 일반적인 단면 복구(보수)재의 분류

분 류		개 요
유기계	수지모르터 (에폭시수지 등)	• 에폭시 등의 수지와 잔골재를 이용한 모르터로 고강도, 수밀, 경량, 접착성이 뛰어나고 섞어쓰기 용이하나 고가임
무기계	폴리머 시멘트 모르터	• 시멘트에 SBR, 포키시 등의 수지를 첨가한 모르터로 고강도, 수밀성 양호
	무수축 모르터	• 팽창재가 함유된 건조수축을 보상하는 것에 의해 억제하는 모르터

5) 단면복구(보수)시 유의 사항

- ① Lath 철망이나 Wire Mesh를 끼울 경우는 박리현상이 발생되지 않게 충분히 고정된 뒤 단면복구(보수)재를 충전한다.
- ② 철근방청재, 프라이머, 단면복구(보수)재는 동일 제작사의 제품을 사용하거나 서로 양호한 조합의 물건을 이용한다.
- ③ 보수 깊이가 깊은 개소의 충전은 여러층으로 시공할 경우 경계부위가 부착상의 약점이 되기 쉬우므로 정확한 작업이 요구된다.
- ④ 보수한 단면복구(보수)재가 낙하할 가능성이 있는 부위는 중점적으로 검사 및 점검을 실시한다. 또한, 재료의 선택에 따라 신구콘크리트접착재의 도포가 필요할 경우에는 도포 후 단면복구(보수)를 실시한다.
- ⑤ 털어내기 작업시 콘크리트 분진으로 인한 대기오염을 방지하기 위해 집진시설이나 물 분사 등을 실시하여 도로주변의 환경오염에 주의하여야 한다.

【표 7.17】 단면복구(보수) 공법비교안

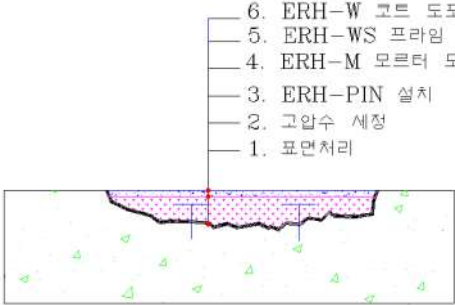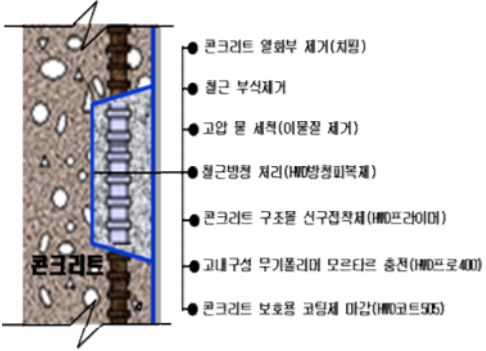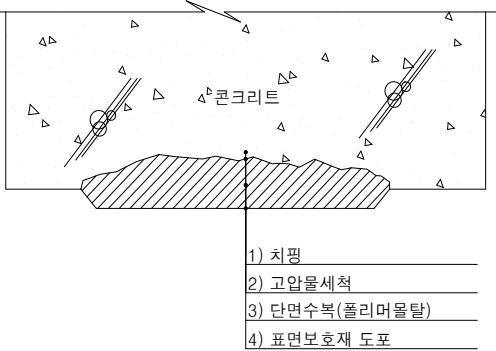구 분	에코플래시공법 (특허 제10-0814915호, 특허 제10-0814962호, 신기술 제577호)	HWD공법 (특허 제 0995244호)	코리실 공법 (특허 제10-0385115호)	리코시스템 공법 (특허 제10-0841892호)	크로스 공법 (특허 제10-0415168호)
공 법 개 요	· 중성화, 염해, 동해 및 화학적 부식 등의 열화원인에 대응하여 천연광물을 함유한 모르타르와 특수건식스프레이를 이용하여 화학적 물리적으로 개보수 하고 접착보강편을 추가하여 장기부착강도를 증진시킨 보수공법.	· 고수밀성의 콘크리트 단면복구재를 이용하여 대기 중의 유해 성분이나 이산화탄소, 수분 등이 콘크리트 속으로 침투하는 것을 근본적으로 차단하여 콘크리트의 내구성을 증진시키는 콘크리트 단면복구 보수공법	· 친수성폴리머와 특수미립시멘트로 구성되고, 특히 습윤면에 대한 부착 성능이 우수한 무기질단면피복재 및 항균성개질재와의 복합에 의한 열화된 RC구조물 방식 및 보수하는 공법	· 몰탈 미세 기공에 1 μ m이하의 칼슘실리케이트 수화물 형성으로 조직을 치밀하게 하며, 유리 전이온도가 낮은 에틸렌을 사용하여 유연성과 탄성을 유지하여, 장기 내구성을 유지하는 열화 콘크리트 보수공법	· 방청성이 있는 복합 알칼리 회복제를 사용하여 염해, 중성화 또는 철근부식의 우려가 있는 철근콘크리트 구조물의 보수 공법
시 공 순 서					
특 징	· 화학적 부식에 저항성 및 중성화 저항성 우수 · 내약품성 및 내화학성이 우수하며, 인체에 무해함 · 소단면 대단면에 이르는 기계화 시공을 통한 우수한 품질과 공기단축 · 물리적 접착 보강편을 통한 장기부착강도 확보 · 무기코트재료에 의한 표면피복 · 리튬실리케이트를 이용한 내구성 회복 효과 · 습윤한 상태의 부착강도 우수	· 고수밀성으로 유해성분이나 이산화탄소, 수분등의 침투방지 · 고내구성으로 콘크리트 모체의 열화 진행 방지 및 내구연한 증진 · 콘크리트 모체와의 높은 부착성으로 모체와의 일체성 확보 · 용도에 따른 다양한 보조공법과 호환성 우수 · 최근공법으로 실적이 다소 적다	· 중성화 방지 우수 · 화학약품에 저항성 우수 · 표면보호재 배합에 숙련도 필요 · 습윤면에서 부착력 저하	· 동절기에도 유연성과 탄성을 지녀, 내구성 유지 · 동결 용해의 피해 최소화 및 부착강도 우수 · 몰탈 경량화로 자재량 절감 · 친환경 표면보호재(친환경 인증) · 표면보호재는 수용성이므로 동절기 시공 유의	· 열화부의 알칼리 회복 효과 우수 · 공정이 복잡하여, 작업성 및 경제성 저하 · 기능이 서로 다른 소재를 단계별로 사용하여 층간 분리의 우려 · 강 알칼리성 소재의 사용으로, 건전 콘크리트 부위의 알칼리 침식의 우려

※상기 표는 보수공법 비교를 위한 참고자료임. 향후 보수공사 시에는 시공성, 경제성, 보수성, 시공환경 등을 고려한 공법의 선정이 필요함.

다. 강재 재도장

1) 개요.

강교에 대한 도장은 보수범위 선정의 정확도가 부족하며 부분적인 재도장으로 인한 도막 두께의 불균형이 발생하므로 기존도장이 비교적 양호한 부분을 제외하며 재도장부와의 Final Color를 고려하여 접착력이 우수한 도료로 재도장 할 것을 건의한다.

2) 시공과정

① 도장을 위한 표면처리

- 보수도장을 위한 손상부위의 처리는 손상부위가 녹발생이 되었을 시는 Power Tool Cleaning으로 손상부위 및 근처의 녹, 먼지, 오염물, 유기물질 등을 완전히 제거하고, 도장공정을 진행한다.
- Power Tool Cleaning으로 표면처리시에 사용하는 컵브러쉬(환형브러쉬)는 항상 유기물질 및 구리스 등에 오염되지 않은 깨끗한 것을 사용한다.
- 표면처리가 완료되면 빠른 시간(2시간 정도)내에 보수도장을 수행한다. 표면처리 2시간 이내에 보수도장을 수행하지 못한 부분은 재처리후 도장한다.
- Power Tool Cleaning직후 표면처리 상태 및 보수도장 공정별(표면처리, 하도Touch-up, 상도)로 전문검사원에게 검사를 받아야 한다.


【표 7.18】 보수도장의 표면처리

도막손상도	표면처리방법	표면처리의 개요
손상도 1	·파워툴 처리 (또는 블라스트 처리)	·파워툴 처리를 원칙으로 하나, 공장보수시에 무기질페인트의 보수가 필요한 경우는 블라스트처리로 표면처리를 실시한다.
손상도 2	·파워툴 처리	·손상부 주변 도막과의 부착성 향상을 도모하기 위함과 기존 도막과의 단차를 없애기 위해 주변부를 페이퍼 처리 한다.
손상도 3	·페이퍼 처리	·도막손상이 큰면적에 걸쳐 발생한 경우는 파워툴처리를 실시한다.

② 도장작업

- Power Tool Cleaning후 강재표면과 하도페인트의 부착력이 저하될 수 있으므로 하도페인트는 부착력이 뛰어난 도료를 선택하여 하도도료로 사용한다.
- 현장도장은 Airless 스프레이로 시행하며, 스프레이가 불가능한 부분은 붓(단, 나일론 계통)으로 도장한다.
- 현장도장은 시방서의 도막두께 합계에 준하여 도장한다.
- 받침도장시 상부플레이트 하면의 미끄럼판에 대한 도장이 되지 않도록 하여야 한다.

3) 시공순서

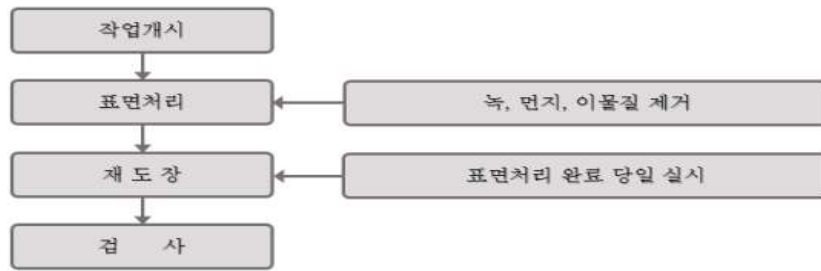

【그림 7.5】 강재 재도장 시공순서도

4) 시공상세 및 유의사항

- ① 동력공구 및 수공구(와이어브러쉬, 샌드 페이퍼)로 표면처리한다.
- ② 표면처리 후 분무기 또는 붓을 이용하여 재도장 실시한다.
- ③ 표면처리 후 같은 날 하지도장을 실시한다(결로 및 이물질 등의 영향).
- ④ 도료의 칠 중복은 충분히 건조한 후에 실시하고 대기온도 및 칠표면의 온도가 5℃ 이상이어야 한다.
- ⑤ 표면처리 후 당일 도장을 수행하지 못한 부분은 다시 표면처리 후 도장한다.
- ⑥ 폐쇄된 개소에서의 작업시에는 통풍 및 조명등의 환경여건과 안전작업에 대한 대책을 수립한 후에 실시한다.

5) 전처리 비교안

【표 7.19】 강재도장 전처리공법 비교표

공 법	-shot 블라스팅	습식 샌드 블라스팅	건식 샌드 블라스팅
특 징	• shot 또는 그릿이라고 하는 금속 비금속의 미세한 입자를 매분 약 2,000회전의 고속으로 회전시켜 표면을 처리하는 기술	• 물에 젖은 모래를 물+에어를 혼합한 기기를 이용하여 분사시켜 표면을 처리하는 기술 (수압식)	• 건조된 모래를 에어(공기)를 이용하여 분사시켜 표면을 처리하는 기술(압축공기식)
시 공 순 서	• 사전 준비 • steel ball(grit)을 탱크안에 넣고 고속 회전시킴 • 매분 약 2,000회전으로 원심력을 이용하여 분사	• 사전준비 • 습식 샌드를 탱크안에 넣고 물을 채움 • 8:2로 섞여져 있는 물과 샌드의 혼합물을 분사	• 사전준비 • 건식 샌드를 탱크안에 넣고 물을 채움 • 8:2로 섞여져 있는 공기와 샌드의 혼합물을 분사
장 점	• 샌드 블라스팅에 비해 작업 시간이 짧음 • 시공성이 좋음 • 내구성이 좋음 • Rebound성이 높으며 가공 시간이 단축됨	• 건식 샌드 블라스팅에 비해 먼지 및 분진이 거의 발생되지 않음 • 샌드 소모량을 줄여줌 • 규격 샌드가 별도로 필요하지 않음	• 공사비가 저렴함 • 강인한 전처리 가능
단 점	• 공사비 고가 • 공정이 복잡하여 시공 전문가가 필요함	• 건식 샌드 블라스팅에 비해 미관성이 좋지 않음 • 공사비 다소 고가 • 공정이 다소 복잡하여 시공 전문가가 필요함	• 규격 샌드를 준비해야함 • 샌드재가 젖지 않도록 별도의 보관소 필요 • 작업지역 지독한 먼지 및 분진 발생

6) 강재도장 공법비교표

【표 7.20】강재도장 공법비교표

공 법	일반중방식 도장	금속혼합물 도료 도장	수용성도료 도장	세라믹 코팅 도장	실 리 우 레 탄	불 소 수 지 계
개요	◦교량구조물의 방청력,내후성,내염수성 및 내마모성이 우수한 무기질 징크,염화고무,아크릴 염화고무수지를 하도,중도,상도로 활용한 도료공법	◦철재구조물의 부식 방지 및 내구성 증진을 위한 도료, 조성물 및 이를 이용한 산화알루미늄 피막접착공법.	◦유·무기복합하이브리드수지를 매탈컴플렉스 시커 수분,산소 자외선등을 차단하여 고방식성과 고내구성을 가진 친화경 오염방지 하이브리드 공법	◦세라믹분말, 폴리머주원료를 이용 강구조물 취약부를 보수 성형하는 처리기술. 세라믹코팅제로 방식처리함으로써 시설물 내구연한 증대 공법.	◦교량,해상구조물,각종플랜트설비등의 심한부식 환경하에 놓여있는 기타 철구조물을 부식으로부터 방지하기 위해 제조된 도료로써 약 5~10년정도의 내구연한을 목적으로 만들어진 도료	◦내수성,내약품성,내후성등 우수한 자연건조형 불소수지를 주성분으로 한 2액형 도료로서 철재면에 사용하는 도료
적용 범위	◦내부 및 외부 철재 구조물	◦교량수문, 하천교량, 철재시설물 해상구조물	◦상·하수도, 교량, 터널 등	◦해상파일, 해상수중구조물, 선박용 접선 보강, 기타 철구조물 등	◦상·하수도, 교량, 해상·수중구조물, 빌딩, 건물, 터널 등	◦외부 노출 철골 마감공사 및 제철소, 해양교량 등
장점	◦재료를 구하기 쉬우며 시공이 용이함. ◦기존 강교도장과 일치 ◦내수성,내염성 우수	◦염수분무시험 5,000시간 통과로 염분에 강함 ◦내오염성이 우수하여 유지관리에 탁월함. ◦방청성, 부착력, 내충격, 내마모성, 내약품성, 외관 유지보수성, 균열 추종성 우수. ◦국내 대형 적용실적이 많다.(한강철교C선등) ◦난연성 시험 통과로 화재에 대한 안전확보 ◦금속혼합물도료로 강재의신율과 동일거동 ◦희생양극 방식 우수, 강한 장기적 부착력 ◦색상이 다양하다. ◦축진내후성 시험 통과 (1200시간)	◦환경적 측면 유리 ◦냄새가 거의 없거나 적다. ◦낮은 VOC(대부분 물) ◦시공과 세척이 쉽다.	◦내약품성 우수. ◦내충격성이 우수하여 철재파일 및 선박보수에 적합. ◦내구성과 내마모성 우수. ◦인장, 전단, 접착강도 높다.	◦녹 및 부착산화물 안정화 ◦녹 및 구도막 침투력 우수. ◦모든 소재와의 부착력 우수. ◦내염성, 내산성, 내열성 우수.	◦자외선에 의한 황변형상이 없음 ◦균열저항성이 우수함 ◦내약품성,부착성,내구성이 우수 ◦방식성 및 내후성이 우수
단점	◦ 강교 등의 주요구조물보다는 일반철재 적용에 적합 ◦ 내구연한이 짧음	◦정밀시공을 요함. ◦적용전 피막물성에 대한 전문시공교육 필요	◦수용성으로 광택이 떨어지며 내구성이 약하다. ◦수용성도료이므로 경화를 위해 낮은습도가 필요하다. ◦구도막과 이질적인 용제로 박리나 벗겨짐의 원인이 된다.	◦자외선에 의한 변색이 우려됨. ◦수축팽창에 대한 유연성이 없다. ◦도장 층간 분리 현상 우려	◦자외선에 의한 변색이 우려됨. ◦실적이 없음. ◦근거 자료가 미진함. ◦내구연한 짧음.	◦재도장이 불가능해 보수시 어려움 ◦불소함유량에 의해 물성차이가 큼. ◦가격이 고가이다 ◦색상이 제한적임.
주요 소재	◦아연말+염화고무계	◦무기질계 금속혼합물 + 고강도 마이크로 혼합물 + 금속혼합물 함유 표면 보호제	◦수용성+수용성+수용성	◦고내후성 무기안료(세라믹)	◦무기징크 + 에폭시 + 우레탄	◦고내후성 무기안료(불소+탄소)
시공 순서	◦아연말도료→ 1차 염화고무도료 → 2차 염화고무도료	◦1차도포(방청제) → 2차도포(접착제+금속 혼합물) → 3차도포(금속혼합물+표면보호제)	◦XPEED-Z1→ XPEED-X2→ CRYSTAL-C	◦무기징크 → 세라믹 → 세라믹계 우레탄 마감	◦무기징크 → 에폭시 → 우레탄 2회마감	◦무기징크→ 에폭시→ 불소마감(2회)
내구 연한	5~7년	20 년 이상RS KCL 2008 신뢰성 품질 인증	5 ~ 10 년	15 ~ 20년	5 ~ 10 년	10~15년
도막 두께	195 μm(보수 외부3회)	215 μm(보수 외부3회)	195μm	200μm	255μm	225μm

※상기 표는 보수공법 비교를 위한 참고자료임. 향후 보수공사 시에는 시공성, 경제성, 보수성, 시공환경 등을 고려한 공법의 선정이 필요함.

7) 사용도료 및 건조도막 두께

① 전면 재도장시

㉠ 일반적인 부식환경

【표 7.21】 일반적인 부식환경 도막두께

도장부위		바탕처리 정도	도장층별	도료종류	건조도막 두께(μm)
강교부위		거의 완전한 브라스트 (Sa 2 1/2)	하 도 중 도 상 도	무기질징크계 염화 고무계 염화 고무계	50 60 60
강교 내부	1안	거의 완전한 브라스트 (Sa 2 1/2)	하 도 상 도	무기질징크계 역청질계	75 75
	2안	거의 완전한 브라스트 (Sa 2 1/2)	하 도 상 도	무기질징크계 타르에폭시계	75 75
	3안	거의 완전한 브라스트 (Sa 2 1/2)	하 도 상 도	무기질징크계 에폭시계	75 75

㉡ 가혹한 부식 환경

【표 7.22】 가혹한 부식환경 도막두께

도장부위		바탕처리 정도	도 장 층 별	도 료 종 류	건조도막 두께(μm)
외 부	1안	거의 완전한 브라스트 (Sa 2 1/2)	하 도 중 도 상 도	무기질징크계 에폭시계 우레탄계	75 100 80
	2안	거의 완전한 브라스트 (Sa 2 1/2)	하 도 중 도 상 도	에폭시계(알미늄) 에폭시계 우레탄계	100 100 80
내 부	1안	거의 완전한 브라스트 (Sa 2 1/2)	하 도 상 도	무기질계징크계 타르에폭시계	75 100
	2안	거의 완전한 브라스트 (Sa 2 1/2)	하 도 상 도	무기질계징크계 에폭시계	75 100
	3안	거의 완전한 브라스트 (Sa 2 1/2)	하 도 상 도	에폭시계(알미늄) 에폭시계	100 100

② 부분 재도장시

【표 7.23】부분 재도장시 도막두께

도장부위		바탕처리 정 도	도 장 층 별	도 료 종 류	건조도막 두께(μm)
외부	염화고무계, 알키드 조합페인트	•거의완전한 브라스트 (Sa 2 1/2) •동력공구시공 (St3)	T/U 하 도 상 도	에폭시계(알미늄) 에폭시계(마스틱) 우레탄계	(80) 100 50
	우레탄계		T/U 하 도 상 도	에폭시계(알미늄) 에폭시계(마스틱) 우레탄계	(80) 80 50
내부	역청질계		T/U 상 도	에폭시계(알미늄) 역청질계	(80) 75
	광명단페인트		T/U 상 도	에폭시계(알미늄) 에폭시계(마스틱)	(80) 100

- 전면보수시의 환경은 대기 오염 및 염화칼슘의 영향 등을 고려하여 가급적 가혹한 부식 환경을 적용한다.
- 도료의 종류와 건조 도막두께는 공사 및 도료의 특성에 따라 변경될 수도 있다.
- 무기질 징크위에 도장 전에는 반드시 미스트 코트를 실시한다.
- 전면 재도장은 도장면적 전체를 바탕 처리하는 경우를 말하며 부분 재도장은 녹발생 등으로 도장이 손상된 부분만을 바탕 처리하여 터치업 도장후 하도, 상도는 필요 면적만을 도장하거나 또는 전면적을 도장 하는 것이다.

③ 바탕처리의 정도

- ① 전면 재도장시 : SIS(스웨덴 규격협회)규정에 의한 Sa 2 1/2
- ② 부분 재도장시 : SIS규정에 의한 Sa 2 1/2, 또는 St 3

④ 특수부위의 도장

- ① 모재와 연결판 접촉면은 후막형 무기징크리치 페인트로 도장한다.
- ② 강상판, 강재료와 콘크리트의 접촉면, 방수층면은 브라스팅 처리를 하여 녹·흑피 등을 제거한 후 무기징크리치 페인트로 도장한다.
- ③ 받침장치·앵커볼트부위는 특별히 규정한 경우를 제외하고는 제청작업을 한 후 무기질 징크리치 도료나 에폭시계 (알루미늄 또는 마스틱)도료로 도장한다.

⑤ 검사

㉠ 검사항목

【표 7.24】 도장 전·후 검사항목

검사시기	검사항목	검사방법
도장 전	•도료 •피도체 바탕처리 상태	•시험성적표심사 •시료채취시험실시(KSM5000) •시방서 기준
도장 후	•도료 사용량 •외관조사 •도막두께 •도막부착시험	•전수조사 •육안조사 •측정기에 의함 •테이프 테스트

㉡ 검사항목

- 제조업체 시험 성적표(규격에 적합한지 확인)
- 용기의 규격번호 및 명칭이 표시되었는지 확인하여야 한다.
- 도료의 수량은 설계 소요량이 반입되었는지 확인하여야 한다.
- 현장시료 채취시험은 반드시 공인된 시험기간에 의뢰검사를 실시하여야 한다. 도장 후 도막의 부착성 시험도 필요시에는 의뢰검사를 실시할 수 있다.
- 시험에 불합격한 도료는 즉시 현장 외로 반출하고 반출을 증빙할 수 있도록 반품과정의 사진을 촬영하여 반출송장과 함께 제출한다.

㉢ 도장 후 검사

- 도막의 변·퇴색이나, 광택의 감퇴, 백염화, 오손, 균열, 벗겨짐, 부풀음 및 녹 등의 이상유무 및 발생정도를 판정한다.
- 층별 도장이 건조된 후 도막측정기에 의하여 도막 두께를 측정한다.
- 도막의 부착성 실험.

라. 교량받침 도장보수

1) 개요

교량받침 철재면의 부식과 도장면이 불량하거나 벗겨진 경우에 진동브러쉬 등을 사용하여 발청부위를 완전 제거 후 재도장하는 방법이다.

2) 시공흐름도



【그림 7.6】 교량받침 도장보수 시공흐름도

3) 시공방법 및 유의사항

- ① 작업 전 충분한 시간동안 안전교육을 실시하고 개인안전장구 착용여부를 반드시 확인 점검한다.
- ② 교량받침에 사용되는 모든 재료와 배합 및 색채는 사전승인을 득하고 실시한다.
- ③ 상대습도가 85%이상이거나 도장 면이 굳기 전에 비가 내릴 염려가 있을 때에는 작업을 해서는 안 된다.
- ④ 기온이 5℃ 이하 일 때는 시공을 하지 않는다.
- ⑤ 강재의 온도가 높아서 도장작업 시 도장 면에 거품이 생길 우려가 있을 때와 강재의 온도가 대기의 온도보다 3℃ 낮을 때에는 도장을 하지 않는다.
- ⑥ 녹 제거 완료 후 3시간 이내에 하도도장을 실시한다.
- ⑦ 받침장치의 철재면은 도장작업 전 녹, 유지, 먼지 기타 불순물을 완전히 제거 후 부드러운 솔이나 압축공기로 깨끗이 청소한다.
- ⑧ 하도, 중도, 상도의 도장간격은 각각 충분히 건조된 후에 실시하여야 한다.
- ⑨ 모든 도료는 사용 전에 침전 및 덩어리가 없도록 충분히 교반해야 하며 혼합비율은 제조회사의 규정에 의한다.
- ⑩ 녹 등 잡물 제거 시에는 진동브러쉬나 연마지 등을 사용하고 유류는 휘발유나 벤졸을 사용한다.
- ⑪ 교량받침 청소 시 사전에 접근가능 장비(빔 리프트 카, 사다리, 비계 등)를 선정하여 작업에 임한다.
- ⑫ 접근장비를 이용하여 청소 시 빔 리프트 카는 붐대 이동시 거더에 상해를 입지 않도록 주의하고 사다리나 비계를 이용하여 접근 시는 떨어지지 않도록 주의해야 한다.
- ⑬ 스프레이 도장시 피도체와의 거리는 30cm 정도를 유지하고 항상 피도면에 직각이 되도록 하여야 한다.
- ⑭ 도장작업 시는 얼룩진 곳이 없도록 균일하게 도장하여야 한다.

7.3 보수·보강 개략공사비

【표 7.25】 보수·보강 개략공사비

구 분		손상내용	보수방안	손상 물량	보수 물량	단위	단가 (천원)	개략 공사비 (천원)	우선 순위
바닥판하면		균열(cw=0.3mm미만)	표면보수	9.40	3.53	m ²	65	229	2
		균열부 백태	표면보수	12.60	4.73	m ²	65	307	2
		망상균열	표면보수	62.00	93.00	m ²	65	6,045	2
		보수부 망상균열	표면보수	8.00	12.00	m ²	65	780	2
		파손	단면보수+ 탄산화방지제도포	0.04	0.06	m ²	305	18	2
STB 거더	내부	도장박리	재도장	0.28	0.42	m ²	80	34	2
		부식	재도장	0.04	0.06	m ²	80	5	2
		볼트, 너트 탈락	재체결	4	4	개소	10	40	3
		볼트, 너트 풀림	재체결	2	2	개소	10	20	3
		별집	제거	2	2	개소	100	200	3
하부 구조	교대	균열(cw=0.3mm미만)	표면보수	4.20	1.58	m ²	65	102	2
	교각	균열(cw=0.3mm미만)	표면보수	4.20	1.58	m ²	65	102	2
		균열(cw=0.3mm이상)	주입보수	0.80	1.2	m	80	96	1
		보수부 재균열(cw=0.3mm미만)	표면보수	1.30	0.49	m ²	65	32	2
		망상균열	표면보수	15.05	22.58	m ²	65	1,467	2
		보수부 망상균열	표면보수	1.30	1.95	m ²	65	127	2
		표면열화	표면보수	1.20	1.80	m ²	65	117	2
		보수재 박리	표면보수	4.14	6.21	m ²	65	404	2
		식생	식생제거	145.75	218.63	m ²	10	2,186	3
교량받침		플레이트 부식	재도장	5	5	개소	80	400	2
		앵커볼트 부식	재도장	1	1	개소	80	80	2
		받침콘크리트 균열	표면보수	1.60	0.60	m	65	39	2
		받침콘크리트 망상균열	표면보수	2.00	3.00	m ²	65	195	2

【표 7.25】 보수·보강 개략공사비(계속)

구 분	손상내용	보수방안	손상 물량	보수 물량	단위	단가 (천원)	개략 공사비 (천원)	우선 순위
교량받침	받침콘크리트 박리	단면보수	0.12	0.18	m ²	240	43	2
	받침콘크리트 재료분리	단면보수	0.20	0.30	m ²	240	72	2
	받침콘크리트 파손	단면보수	0.01	0.02	m ²	240	4	2
	받침물탈 균열	표면보수	0.70	0.30	m	65	20	2
신축이음장치	유간 토사퇴적	청소	14.00	21.0	m	18	378	3
기타 부재	배수 시설	배수관 형식불량	개소	7	개소	1000	7,000	2
		유도배수관 길이부족	개소	1	개소	500	500	2
		배수구 막힘	개소	1	개소	20	20	3
	난간 및 연석	균열(cw=0.3mm미만)	m	62.80	m ²	65	1,531	2
		보수부 재균열(cw=0.3mm미만)	m	0.50	m ²	65	12	2
		균열부 백태	m	38.20	m	65	931	2
		망상균열	m ²	20.60	m ²	65	2,009	2
		백태	m ²	0.03	m ²	65	3	2
		박리	m ²	0.22	m ²	240	79	2
	점검시설	출입사다리 고정불량	개소	1	개소	500	500	3
순공사비 합계(천원)							26,126	
제경비(순공사비×50%)							13,063	
부대공사비(순공사비×20%)							5,225	
순위별 공사비 (제경비 포함)							1순위	163
							2순위	38,600
							3순위	5,651
개략공사비 총계(누)							44,414	

- ※ 순공사비는 부대공(교통통제 및 고소장비 등)을 제외한 개략공사비 합산금액이며, 부대비용은 현장여건에 따라 금액이 변경될 수 있음.
- ※ 부대공사비는 교통통제, 고소장비, 안전관리자 선임 등을 포함한 금액으로, 순공사비의 20%로 산정하였음.
- ※ 보수물량은 확실한 보수효과를 얻기 위하여 손상물량의 50%를 할증하였음.
- ※ 정확한 수량산출이 가능한 공종은 할증 미반영.
- ※ 일부 손상은 보수물량 산정 시 보수단가 및 방법을 고려하여 단위 및 물량 변경.
- ※ 상기 개략공사비는 금회 현장조사 시 확인한 물량으로 산정하였으며, 이후의 실시설계시 공법선정, 단가 변동 및 현장여건상 부대공의 추가 등으로 변동될 수 있음.(2023년 도로공사 유지보수 공종별 단가집 참조)

7.4 유지관리 방안

교량 유지관리는 교량의 공용수명 동안 교량의 안전성과 기능성을 유지하기 위하여 행하는 행위로써 손상발생의 징후 또는 그 원인을 사전에 발견해 조치를 취하는 예방 유지관리와 손상발생 후 조치를 취하는 사후 유지관리로 나눌 수 있으나 유지관리의 주안점은 구조적 특성이나 손상유형을 고려하여 사전에 각 부위별로 발생 가능한 손상에 대하여 주의 깊게 점검하며 그 원인을 미리 해소하는 예방 활동에 목표를 두어야 한다.

7.4.1 진단결과에 따른 중점유지관리 사항

가. 중점유지관리 개요

금회 정밀안전진단 현장조사결과, 울산JCT4교에 발생된 주요손상들 중 거더 내부의 경우, 도장박리가 발생되고 있는 상태이며, 장기간 지속시 2차손상 발생 할수있므로 이에 대한 중점관리가 요구된다.

나. 거더내부 도장박리




도장박리는 대부분 시공불량(전처리 미흡) 및 공용기간 증가로 노후화(부착강도 저하)에 의해 발생된 손상이다. 다만, 금회 조사된 도장박리는 S3경간에서 화재에 의한 도장재 열화로 겨울철 작업시 온도유지를 위해 난로를 설치했던 것으로 추정된다. 현재 박리부위 도장은 상도층(마감층)만이 떨어져 나간 상태로서 강재에 미치는 영향은 적으로 것으로 판단되나, 구조물의 장기적인 내구성 확보를 위해서는 재도장을 통한 유지관리가 요구된다.

	
S3 도장박리($A=0.2 \times 0.6=0.12\text{m}^2$)	S3 도장박리($A=0.2 \times 0.8=0.16\text{m}^2$)

7.4.2 유지관리 시 점검요령

교량의 안전성과 기능성, 사용성 및 노후화 정도 등을 파악하여 재해를 사전에 예방하기 위해서 주기적이고 체계적인 정기점검, 정밀점검, 정밀안전진단 등을 통한 유지관리가 무엇보다도 중요하다. 따라서, 정밀안전진단 결과를 바탕으로 부재별 결함부위에 대한 원인분석과 사전에 예방하자는 유지관리차원에서 중점적으로 점검해야 하는 사항을 제시하고 필요한 점검항목 및 점검요령을 기술하였다.

가. 바닥판

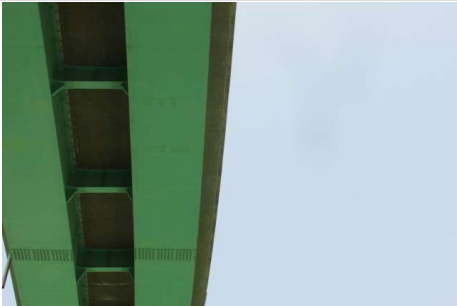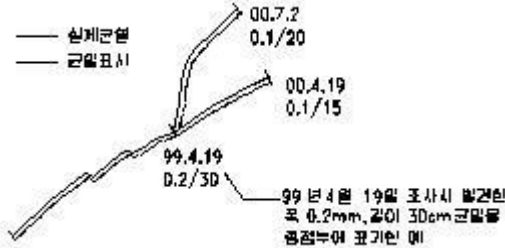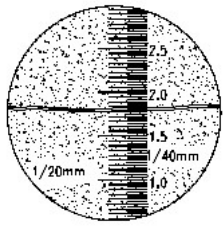점 검 부 위		점 검 항 목
▷ 공통		• 박리, 박락, 층분리, 철근노출(피복두께 부족), 파손 • 백태(유리석회), 오염 • 재료분리
▷ 거더교		• 균열(거더사이, 헌치부 종방향 균열) • 망상균열
▷ 슬래브, 라멘교 상부	단부	• 부스러짐 • 사인장균열
	중양부	• 휨균열
주요 부위	  <바닥판 전경> <캔틸레버 전경>	
점검 요령	• 점검방법 - 도보접근이 불가능한 구간은 점검장비를 이용 근접 점검 - 균열의 진행상황을 파악하기 위하여 균열의 시·종점을 표시해 두는 것이 필요하며, 정기적으로 진행여부를 관찰  (a) 균열표시 예  (b) 균열경 조사 예	

(계속)

점 검 요 령	- 부모멘트가 발생하는 연속 받침부는 상부에서 하부로, 정모멘트가 발생하는 중앙부 구간은 하부에서 상부 순서로 점검을 진행 - 균열로부터 녹물 유출 여부 조사(철근 부식) - 망상균열, 층분리, 누수나 백태흔적이 발견될 경우 점검용 망치를 두드려 나는 소리로서 내부결함의 존재여부를 추정한다. 내부에 결함 존재 시 외관상 건전한 부위에서도 편칭 전단파괴의 우려가 있다. • 점검시 유의사항 - 공통적인 손상은 대부분 구조적인 결함이므로 발생원인을 규명하고 보수·보강 등 적절한 조치방법을 수립할 수 있도록 주의 깊게 조사 - 큰 균열일지라도 상당히 오래전에 발생하여 안정된 것이 있는 반면에 미세균열일지라도 하중의 반복재하에 의해 점차 커지는 균열이 있으므로 점검 시 특별히 큰 균열에만 주목하지 말고 미세한 균열에도 주의 - 환경적 요인에 의하여 열화가 심한 부분은 철근의 부식환경을 확인하기 위하여 탄산화시험을 실시	
점 검 도 구	• 사진기 • 균열자 • 점검용 망치 • 확대경	• 줄자 • 필기도구(소형 보드판, 매직, 분필) • 점검야장 • 필요시 반발경도 및 탄산화 시험기기

나. 강박스 거더

점 검 부 위		점 검 항 목
▷ 공통		• 변형, 균열, 파손 • 표면(도장)상태 오염, 부식 • 이상처짐 • 연결부 볼트 이완, 파손, 이상음
▷ 받침부		• 복부판 부식 및 국부좌굴 • 박스내부 출입구 개폐 • 거더와 받침연결부 부식
▷ 중앙부		• 맞대기 용접부 균열 • 플랜지 변형 및 처짐 • 다이아프램 연결부 균열
점 검 부 위		점 검 항 목
▷ 2차부재		• 거더와의 연결부 균열
▷ 보수부위		• 용접부 및 용접부 주변 균열
주요 부위		
	〈강박스 거더 외부〉	〈강박스 거더 내부〉
점검 요령	• 점검방법 - 교량점검차, 점검로, 도보를 이용한 근접조사 - 중앙부 처짐은 점검로에서 하부플랜지 정도로 눈높이를 낮추어 점검하거나 교대 옆 혹은 교량에서 조금 떨어진 거리에서 하부플랜지의 전체적인 선형 점검 - 누수에 취약한 신축이음 하부, 배수구 주변 혹은 외측거더의 도장손상 및 녹발생 조사 - 차량통과시 삐걱거리는 소리 등 이상음이 들리면 소음발생 부위를 추정하여 기록 유지 • 손상발생시 조치 - 눈에 떨 정도의 처짐이나 충돌에 의한 손상으로 추가손상이 우려되거나 주행안전성에 지장을 초래할 경우 즉시 보고하여 대책을 수립 • 점검시 유의사항 - 박스내부 출입구 잠금장치가 망가져 있는 경우 부랑인들이 거주하고 있는 경우가 있으므로 2인 이상이 1조가 되어 내부점검 - 박스내부에 환기부족으로 유해가스가 있을 수 있으므로 환기를 시킨후 점검하고 인화성 물질을 휴대하지 않도록 하며 특히 흡연은 삼가하여야 함	
점검 도구	• 사진기(망원렌즈) • 줄자(5m자) • 점검야장 • 점검용 망치 • 필기도구(소형 보드판, 매직, 분필)	

다. 교대

점 검 부 위		점 검 항 목
▷ 공통		• 균열(시공이음부 횡방향 균열) • 박리, 박락, 층분리, 백태(유리석회), 파손, 철근노출 • 교대 회전(기울음), 침하(연직이동)
▷ 두부		• 두부 물고임 • 두부와 홍벽 경계부 균열(후면으로 기울음) • 거더와 홍벽 신축유간 부족
▷ 벽체		• 균열(수직균열) • 벽체와 날개벽 분리(이동)
▷ 날개벽		• 날개벽 이동, 전도
주 요 부 위	 <교 대 A1>	 <교 대 A2>
점검 요령	• 점검방법 - 도보를 이용한 근접조사. - 교대 입지조건이 성토부 혹은 연약지반에 위치한 경우 전후방으로 교대 벽체가 기울었는지 확인하고 의심스러운 경우 실을 매단 점검추를 늘어뜨리거나 측량기로 확인(날개벽, 옹벽 포함) - 신축이음 하면에 위치하므로 누수 및 화학물질 등에 대한 열화 취약부위이므로 탄산화 시험에 의한 탄산화 깊이 확인 • 점검시 유의사항 - 신축이음 유간이 벌어져 충격음이 발생하거나 닫혀 있을 경우 거더 상·하부와 홍벽 사이 간격이 서로 차이가 나는지 점검하고 교대 전도 여부도 확인 - 연약지반상의 교대는 뒷채움부의 침하로 인하여 접속슬래브 하부에 공동이 발생하여 홍벽이 교대 뒤쪽으로 전도되어 균열이 발생하기도 함 - 교대 뒷면과 날개벽 사이에 공동이 발생했거나 흙이 침하된 경우 날개벽의 전도를 의심하여 점검 - 벽체에 수직으로 발생하는 균열은 건조수축에 의한 비구조적 균열이므로 우려할 바는 아니지만 폭이 넓은 교대에서 균열폭이 1mm 이상이면 교대기초의 부등침하도 의심하여야 함	
점검 도구	• 사진기 • 균열자 • 줄자(5m자) • 점검용 망치	• 점검추 - 기울음 측정 • 탄산화 시험기 • 필기도구(소형 보드판, 매직, 분필) • 점검야장

라. 교각

점 검 부 위		점 검 항 목
▷공통		• 균열, 박리, 철근노출, 파손 • 침하
▷두부		• 두부 물고임 • 받침 하부 균열 및 파손(박리, 박락)
▷구체		• 수직균열 • 이동 또는 기울음
▷수면접촉부		• 수중구간의 경우 침식
주요 부위	 <교각(P1) 전경>	 <교각(P3) 전경>
점검 요령	• 점검방법 - 교량점검차, 고소작업차 및 점검로를 이용한 근접조사 - 신축이음의 유간이 비정상적(크게 벌어짐 또는 닫힘)이거나 방호울타리선형이 불량한 경우에는 교각 침하가 의심스러우므로 교각 구체 상부와 하부를 측량기로 측정하여 교각의 전도 여부를 확인하고 구체에 기준점을 표시하여 침하여부를 주기적으로 확인 • 손상발생시 조치 - 교각두부 받침하부에 폭 0.3mm이상 균열이 단부까지 진행된 경우에는 교량 안전과 직접적으로 관련이 있으므로 즉시 보고 및 대책수립 • 점검시 유의사항 - 신축이음 유간이 크게 벌어지거나 닫힘, 방호울타리 선형불량은 교각 침하의 징후로 볼 수 있으므로 교각 점검 시 참고해야 할 항목임	
점검 도구	• 사진기 • 균열자 • 줄자(5m자) • 점검용 망치	• 점검추 - 기울음 측정 • 탄산화 시험기 • 필기 도구(소형 보드판, 매직, 분필) • 점검야장


마. 교량받침

점 검 부 위		점 검 항 목
▷ 본체	- 공통	- 부식(오물퇴적), 변형 - 균열, 파손(균열발생으로 파손진행) - 가동받침의 유간부족 및 가동 장애요소 - 받침과 거더의 밀착상태(분리) - 앵커볼트 파손(절단) - 가동방향 오류, 편기설치
	- 강재받침	- 가동면 부식 - 부속물 파손
	- 고무받침	- 고무재 부풀음 및 갈라짐 - 고무판의 과도한 변형
▷ 받침대		- 균열, 파손(하부공동) - 부분 침하
▷ 이동제한장치		- 용접부 균열 - 파손
주요 부위	 <받침장치(양방향)>	 <받침장치(고정단)>
점검 요령	- 점검방법 - 도보접근이 불가능한 부분은 접근장비를 이용하여 근접점검 - 가동받침의 가동여부는 가동면의 윤활재가 밀린 흔적이나 먼지 부착정도로 확인 가능함 - 눈금자가 설치되지 않은 받침은 측면을 깨끗한 형철으로 잘 닦고 유성펜으로 상부받침과 이동제한장치 끝부분에 수직으로 선을 그어 놓으면 다음 점검시 온도차에 따른 가동량을 측정할 수 있음 - 곡선교 내측 단부 혹은 사교의 예각부 단부의 부반력으로 인한 받침과 거더의 들뜸 상태 점검 - 경사교에서 받침 경사설치로 인한 상부가동받침과 하부받침 접촉 및 받침 부속품과의 접촉으로 인한 가동장애요소 점검 - 수직보강재와 받침이 10cm 이상 편기시 하부플랜지의 국부변형이나 거더 복부판의 좌굴 여부 확인	

(계속)

점검 요령	- 받침하부에 공동이 의심되면 긴드라이버 혹은 철사로 찔러서 확인하고, 침하흔적은 앵커볼트의 체결상태 및 인접받침의 상태를 참고하여 확인 - 받침부의 물고임 부분은 누수부위의 확인 및 물고임 원인분석 • 손상발생시 조치 - 받침하부 교각 두부에 폭 0.3mm 이상의 균열이 단부까지 진행된 경우 즉시 보고하고, 안전성 검토 및 대책 수립 필요	
점검 도구	• 사진기 • 줄자 • 균열자 • 온도계	• 유성펜(매직) 및 청소용 걸레 • 점검용 망치 • 필기도구(소형 보드판, 매직, 분필) • 점검야장

바. 신축이음장치

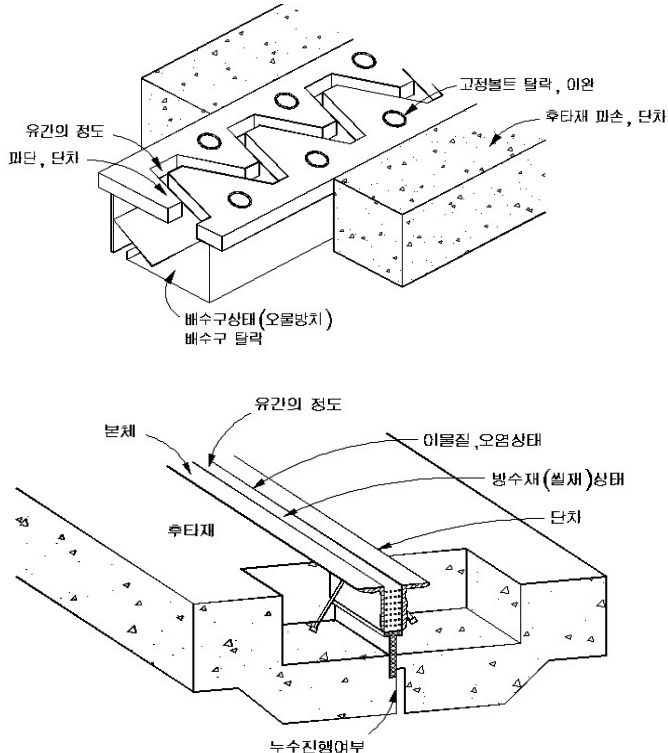점 검 부 위		점 검 항 목
▷ 본체	- 공통	• 누수, 오염(배수시설 누락, 유간의 오물퇴적) • 유간(부족 및 과다) • 이상진동(충격음) • 본체 유동 및 파손(충격음, 흔들림)
	- 고무재	• 고무판 마모, 강판노출 및 부식
	- 강재	• 방수재(실링재) 파손 - 노면수 유입
▷ 후타재		• 균열, 파손(패임 및 요철)
주요 부위	  <신축이음장치(A1)> <신축이음장치(A2)>	
주요 내용		

(계속)

점검 요령	• 점검시 유의사항 - 차량 진행방향과 반대방향으로 점검을 진행하며 2인 1조로 점검수행 - 신축유간 점검시 차량에 유의 • 점검방법 - 보도에서 점검 - 신축이음 본체의 유동, 단차, 파손으로 인한 충격음 발생 여부 점검 - 고무재의 마모, 파손, 충전 쉘링재 노출로 차량운행 저해 및 방수기능 저하상태를 점검하며 교각, 교대 위에서 신축이음 하부의 방수성 및 단부보강 슬래브상태 점검 - 방호울타리부 신축이음의 방수기능 점검 - 점검기간 내 온도차이가 큰 아침과 한낮에 신축 이동량을 조사하고 적정유간을 확보하고 있는지 확인 점검 • 손상발생시 조치 - 신축이음 본체의 유동, 단차, 파손으로 인한 충격으로 타부재에 추가손상이 우려되거나 주행안전성에 지장을 초래할 경우 즉시 보고하여 대책을 수립 • 점검시 유의사항 - 차량 진행방향과 반대방향으로 점검을 진행하며 2인 1조로 점검수행 - 신축유간 점검시 차량에 유의	
점검 도구	• 사진기 • 줄자 • 점검용 망치	• 드라이버(driver) - 유간오물 확인 • 필기도구(소형 보드판, 매직, 분필) • 점검야장

사. 교면포장

점 검 부 위		점 검 항 목
▷ 공통		• 균열, 요철, 단차, 포트홀, 소성변형
▷ 신축이음 전후, 구조물 경계부		• 단차, 침하
▷ 배수구 주변		• 물고임, 이물질 퇴적
주요 부위	 <교면포장(시점부)>  <교면포장(중점부)>	
점검 요령	• 점검방법 - 방호벽측 갓길에서 도보점검 - 중차량 통행이 많은 차선, 곡선부 외측, 급정지 구간 주변의 손상 점검 - 신축이음 전후 및 경계부의 단차 점검 - 교면위 물고임 및 포트홀 점검(가급적 비온 직후 점검) - 포장의 노후화에 따른 종방향균열의 진전여부, 망상균열의 진전여부 • 손상발생시 조치 - 손상이 확인한 부분은 위치, 규모에 대하여 기록 후 사진 촬영 - 포트홀의 직경이 20cm이상 혹은 종방향 단차가 30mm이상 발생하여 추가손상이 우려되거나 주행안전성에 지장을 초래할 경우 즉시 보고하여 대책을 수립 • 점검시 유의사항 - 갓길은 교통사고의 위험이 높으므로 2인 1조로 하여 차량 진행방향과 반대방향으로 걸어가면서 점검	
점검 도구	• 사진기 • 줄자(5m) • 필기도구(소형 보드판, 매직, 분필) 및 점검야장	

아. 배수시설

점 검 부 위		점 검 항 목
▷ 배수시설		• 파손(연결 고정부 탈락) • 배수관 길이 부족(거더에 물 떨어짐) • 유출구 위치 부적절 (도로상이나 구조물 위에 위치)
주요 부위	 <배수시설 전경>  <하부 배수관 전경>	
점검 요령	• 점검방법 - 배수관 ① 갓길 측에서 점검하며 접근이 어려운 부분은 접근장비를 이용 ② 교량이 도로 위를 통과할 경우 배수관에서 유출된 물이 통행인이나 통행차량 위로 떨어지지 않는지 점검 ③ 배수관의 물이 구조물의 부식을 유발할 수 있는 위치로 배수되는지 점검 ④ 경사가 완만한 배수관은 점검용 망치로 두들겨 내부에 쓰레기로 막혀있는지 점검 ⑤ 배수관 지지장치 및 연결부 상태는 흔들어 보거나 망치로 두들겨서 점검 • 손상발생시 조치 - 배수구에 휴지나 나뭇잎 등으로 막혀있는 경우는 드라이버를 사용하여 제거 • 점검시 유의사항 - 2인 1조로 하여 차량진행 방향과 반대방향으로 걸어가면서 점검하며 차량운행에 주의 - 접근장비 사용시 차량운행 및 안전에 유의	
점검 도구	• 사진기 • 줄자 • 점검용 망치	• 드라이버(driver) - 유간오물 확인 • 필기도구(소형 보드판, 매직, 분필) • 점검야장

자. 난간(방호벽)

점 검 부 위		점 검 항 목
▷ 난간, 방음벽	- 강재, 알루미늄	• 변형 • 파손
▷ 보도		• 신축이음 접촉부 부스러짐(파손) • 표면 부스러짐(동결응해)
▷ 연석	- 철근콘크리트	• 박리, 박락, 부스러짐, 파손
주요 부위	  <방호벽 전경> <방호벽 전경>	
점검 요령	• 점검방법 - 교량 한쪽에서 눈을 난간높이 정도로 낮추어 난간의 전체 선형에 급격한 변화 부분이 있는지 점검 - 안전난간 및 방음벽의 경우 안전난간 및 방음벽의 기둥과 바닥판 접촉면의 부식 혹은 볼트 손상에 의해 전도 우려가 있는지 힘을 주어 밀거나 당겨서 흔들림 정도를 확인 - 연속 받침부 연석 및 자갈막이는 콘크리트의 경우 부모멘트에 의한 균열(일반적으로 폭 0.3mm이상)을 점검 • 손상발생시 조치 - 난간의 전체 선형에 급격한 변화부분이 있는 경우 받침이나 하부구조의 침하가 있을 수 있으므로 해당부재 점검시 참고할 수 있도록 기록 유지 - 외부의 강한 하중에 의한 손상일 경우 바닥판에도 영향을 줄 수 있으므로 바닥판 점검시 고려 • 점검시 유의사항 - 난간의 큰 변형이나 파손된 부분으로 통행인 추락 위험이 있을 시 즉시 연락하여 추락 방지시설 등의 응급조치 필요	
점검 도구	• 사진기 • 숟(브러쉬) • 강재 부식부위 등 상세확인 • 줄자 • 필기도구(소형 보드판, 매직, 분필) • 점검야장	

7.4.3 중점 유지관리사항 및 유지관리 시 점검방향

울산JCT4교 중점유지관리사항

■ 중점유지관리 사항	■ 점검방향 : ① 바닥판 S1, S2 균열부 백태 ⇨ ② 거더 내부 S3 도장박리 ⇨ ③ 교대 A1, A2 균열(Cw=0.3mm미만) ⇨ ④ 교각 균열(Cw=0.3mm이상) ⇨ ⑤ 교량받침 플레이트 부식 및 앵커볼트 부식 ⇨ ⑥ 신축이음 본체 부식					
◎ 교량의 현황 · 구조물명 : 울산JCT4교 · 노 선 명 : 부산울산선(47.0km) · 제 원 : L=423m / B=9.0m · 상부형식 : STB · 하부형식 : 교대 - 역T형 교각 - 일주식						
	바닥판 S1 균열부 백태	바닥판 S2 균열부 백태	거더 내부 S3 도장박리	교대 A1 균열(Cw=0.3mm미만)		
① 바닥판 균열부 백태 · 균열의 진전여부 확인 · 보수 후 재균열 발생 여부 및 지속적 관리 ② 거더 내부 도장박리 · 박리로 인한 2차 손상 발생여부 확인 · 보수 후 재손상 발생 여부 및 추가손상 발생 여부 확인 ③ 교대 균열(Cw=0.3mm미만) · 균열의 진전여부 확인 · 보수 후 재균열 발생 여부 확인 ④ 교각 균열(Cw=0.3mm이상) · 균열의 진전여부 확인 · 보수 후 재균열 발생 여부 확인 ⑤ 교량받침 플레이트 부식 및 앵커볼트 부식 · 부식 추가 손상 발생여부 확인 · 보수 후 재손상 발생 여부 확인 ⑥ 신축이음 본체 부식 · 부식으로 인한 2차 손상 발생여부 확인 · 제기능 여부 확인	① 바닥판 S1, S2 균열부 백태 → 손상 진전, 2차 손상 발생 여부 → 보수 후 재손상 발생 여부 ② 거더 내부 S3 도장박리 → 손상 진전 여부 → 보수 후 재손상 발생 여부 ⑥ 신축이음 본체 부식(A1, P3, A2) → 손상 진전 여부 → 2차 손상 발생 여부 ③ 교대 균열(Cw=0.3mm미만) → 손상 진전 여부 → 보수 후 재손상 발생 여부 ④ 교각 P7 균열(Cw=0.3mm이상) → 손상 진전 여부 → 보수 후 재손상 발생 여부 ⑤ 교량받침 플레이트, 앵커볼트 부식 → 손상 진전 여부 → 보수 후 재손상 발생 여부					
	교대 A2 균열(Cw=0.3mm미만)	교각 P7 코팅 균열(Cw=0.3mm이상)	교량받침 A2 플레이트 부식	교량받침 A1 앵커볼트 부식	신축이음 본체 부식	

제 8장 종합결론

8.1 현장조사, 시험 및 상태평가 결과

8.2 안전성평가 결과

8.3 종합결언

제 8장 종합결론

울산JCT4교는 울산광역시 울주군 범서읍에 위치한 부산울산선 상 (47.0km)의 고속도로 교량이며, 2008년 12월에 준공되었다. 시공사는 삼성물산이며, 설계하중은 DB-24(DL-24)로 확인되었다.

본 교량의 연장은 423.0m(8경간)이며, 폭은 9.0m(유효폭: 8.1m, 편도1차로)이다. 구조형식으로 상부구조는 Steel Box Girder(S1~S8경간)로 시공되었으며, 하부구조는 역T형 교대와 일주식 교각으로 시공되었다. 또한 기초형식은 직접기초(교대, 교각) 및 강관파일기초(교대, 교각)로 시공되어 있다.

본 과업은 울산JCT4교의 준공 이후 2회차 시행하는 정밀안전진단이며, 시공자료 분석을 포함하여 외관조사, 각종시험 및 구조안전성평가 등을 통한 종합결론을 요약하면 다음과 같다.

8.1 현장조사, 시험 및 상태평가 결과

- 바닥판하면에 대한 외관조사 결과, 하중의 증가 및 내하력 저하에 따른 구조적 손상은 발생하지 않은 것으로 조사되었으며, 금회 상세조사를 통해 조사된 손상은 재료적 특성, 환경요인에 의해 발생한 비구조적 손상이 대부분인 것으로 확인되었다.
- 거더에 대한 외관조사 결과, 응력의 집중이나 과하중으로 인한 수직, 수평 보강재(Rib)의 변형, 파손 등의 구조적인 손상은 발생하지 않은 것으로 확인되었다. 다만, 관리 및 경년 열화, 시공적 요인 등에 의한 도장박리, 부식, 환기구 볼트, 너트 탈락 등의 손상이 일부 구간에 걸쳐 국부적으로 조사되었다.
- 2차부재(가로보)에 대한 외관조사결과, 비틀림에 의한 좌굴이나 구조물에 안전성에 영향을 미칠만한 중요손상은 발생하지 않은 상태로 확인되었다.
- 교대에 대한 외관조사결과, 균열(cw=0.3mm미만), 표면오염, 이물질 퇴적이 조사되었으며, 균열은 교대 A1에서 2개소 A1에서 1개소 총 3개소가 구체 전면에 국한되어 조사되었으며, 균열의 폭은 0.3mm미만으로 조사되었다.
- 교각에 대한 외관조사결과, 기둥부 및 코핑부에서 수평 및 수직형상을 띤 균열 폭 0.1~0.3mm 수준의 균열 및 망상균열(4개소)이 국부적으로 조사되었으며, 보수부 채손상, 표면열화, 표면오염 등이 일부구간에 걸쳐 확인되었다.

- 교량받침은 온도변화에 따른 여유량 확인결과, 전개소에서 가동여유량이 양호한 것으로 조사되었으며, 그 외 방호벽 균열 및 박리, 유도배수관 길이부족 등 일부 손상에 대해서 보수가 요구된다.
- 콘크리트의 내구성조사결과 콘크리트의 강도, 철근배근상태, 탄산화 등의 시험항목에 대해서 설계기준을 만족하는 양호한 품질을 유지하고 있는 상태로 평가되었으며, 철근 깊이에서 염화물함유량 시험결과는 염화물에 의한 부식이 발생할 우려가 없는 상태 및 부식 발생 가능성이 낮은 상태인 “b” 으로 평가되었다.
- 상태평가결과, 구조물의 영향을 미칠만한 손상이 조사되지 않은 상태로서 전반적으로 양호한 상태인 “B(0.194)” 로 산정되었다.

8.2 안전성평가 결과

- 구조검토를 통한 안전성 검토결과, 상부구조(거더 및 바닥판) 및 하부구조(교대 및 교각)은 최소안전율이 1.0이상으로 나타나 안전성을 확보하고 있으며, 내하율도 1.0이상으로 설계하중 DB(DL)-24이상의 내하력을 보유하고 있는 상태로 평가되었다.

8.3 종합결언

- 울산JCT4교는 2008년에 준공되어 15년 이상의 공용기간이 경과한 교량시설물로서, 금회 진단결과, 구조물의 안전성에 영향을 미칠만한 중대결함 등은 발생되지 않은 것으로 조사되었다.

주요 손상으로 상부구조 바닥판 균열($Cw=0.3mm$ 미만), 균열부 백태 및 거더 도장박리, 부식이 조사되었고, 균열($Cw=0.3mm$ 미만), 균열부 백태에 대해서는 표면보수가 필요하며, 도장박리 및 부식 손상에 대해서는 재도장이 필요한 것으로 판단된다.

하부구조는 균열($Cw=0.3mm$ 미만), 균열($Cw=0.3mm$ 이상), 단면손상(보수재 박리)이 조사되었고, 조사된 손상에 대해서는 표면보수, 주입보수 등이 필요한 것으로 판단된다.

교량받침의 온도변화에 따른 가동여유량을 확보하고 있는 것으로 확인되었으며, 전반적으로 거동상태는 양호한 것으로 검토되었다.

포장균열은 주의관찰을 실시하며 향후 마모, 균열, 소성변형 등의 손상 확대 및 진전 시 일괄 보수를 실시하고, 신축이음 유간 토사퇴적은 청소가 요구된다.

공용중 유지보수를 실시하고 있으나, 국부적인 추가손상이 확인되고 있는 것으로 조사되었으며, 구조물의 내구성 확보를 위해서는 손상의 진전여부, 추가손상 발생여부 확인 등의 중점관리가 요구된다.

- 본 교량의 상태평가 및 안전성평가 결과를 토대로 안전등급을 산정하면 『B등급(양호)』

로 평가되었으며, 결함 및 손상 부위에 대하여 금회 진단 보고서에 제시된 보수를 시행하고 중점유지관리로 지정된 거터내부 도장박리에 대한 지속적인 유지관리가 수행된다면 1등교(DB-24)로서의 기능을 유지할 수 있을 것으로 판단된다.

