

전경 사진



위치	터널 시점
내용	전경



위치	터널 종점
내용	전경



위치	라이닝(천장부)
내용	전경



위치	라이닝(측벽부)
내용	전경



위치	조명시설
내용	전경



위치	환기시설
내용	전경

전경 사진



위치	포장
내용	전경




위치	소화기 및 비상전화, 비상콘센트
내용	전경



위치	졸음방지 사이렌
내용	전경



위치	유도표지판
내용	전경

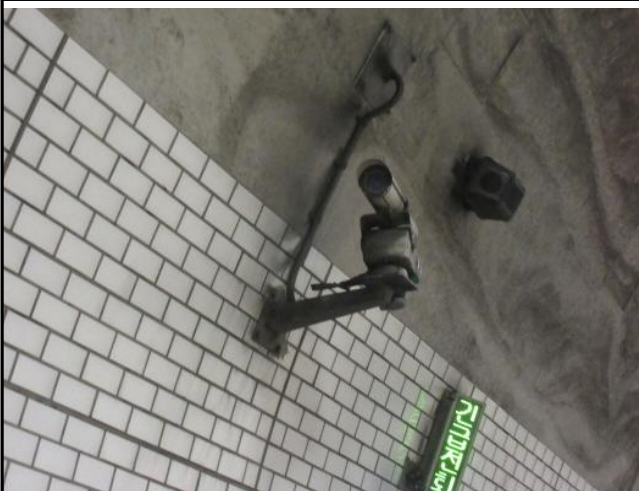


위치	CCTV
내용	전경



위치	전광판제어기
내용	전경

과업수행 사진

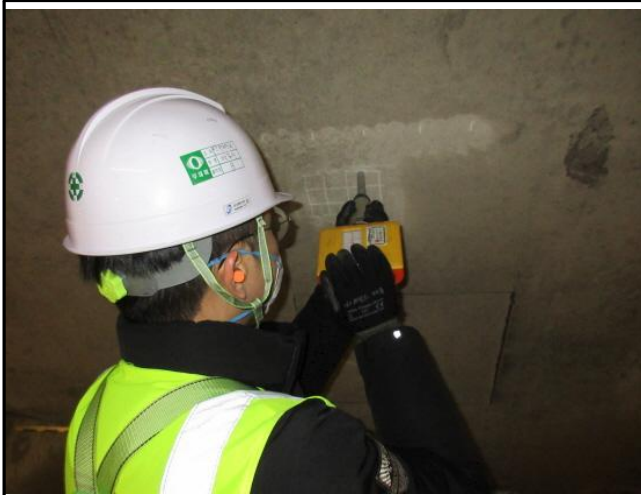

위치	라이닝(천장부)
내용	반발경도 시험



위치	라이닝(천장부)
내용	초음파전달속도 시험




위치	라이닝(천장부)
내용	철근탐사 시험



위치	라이닝(천장부)
내용	탄산화 시험(깊이조사)








위치	라이닝(벽체부)
내용	염화물 시료 채취

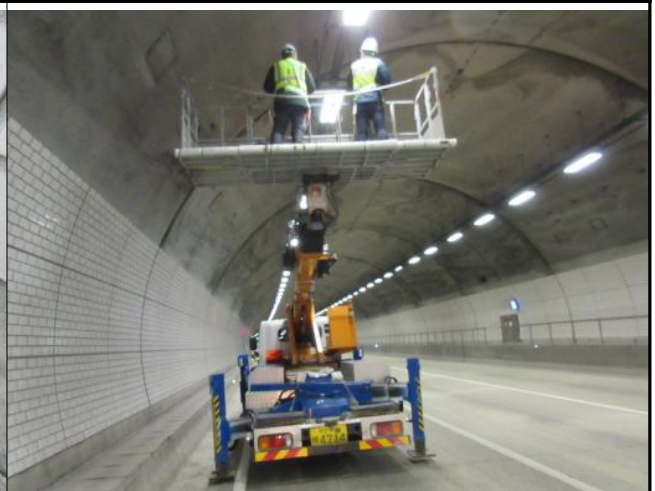


위치	라이닝(천장부)
내용	교소점검차를 이용한 외관조사


손상 사진

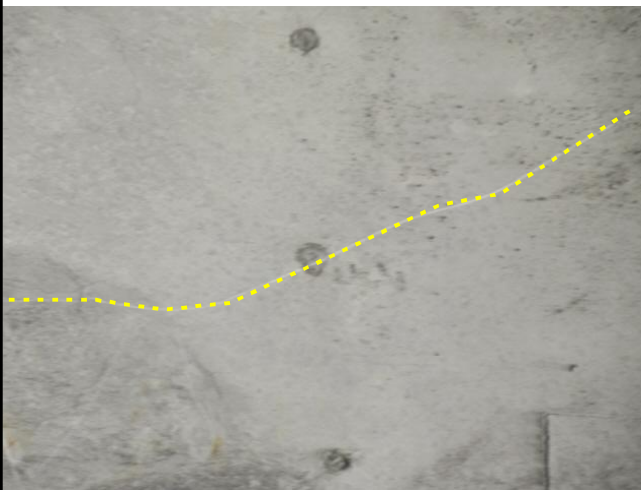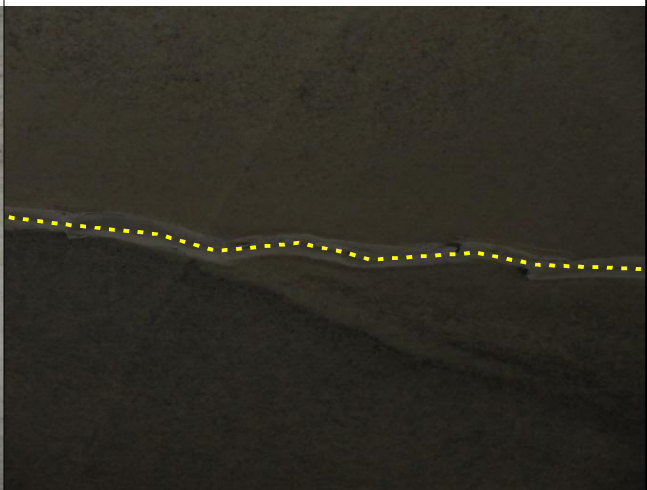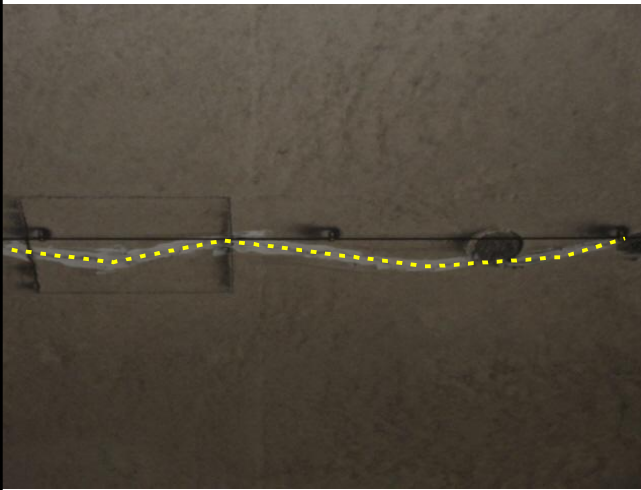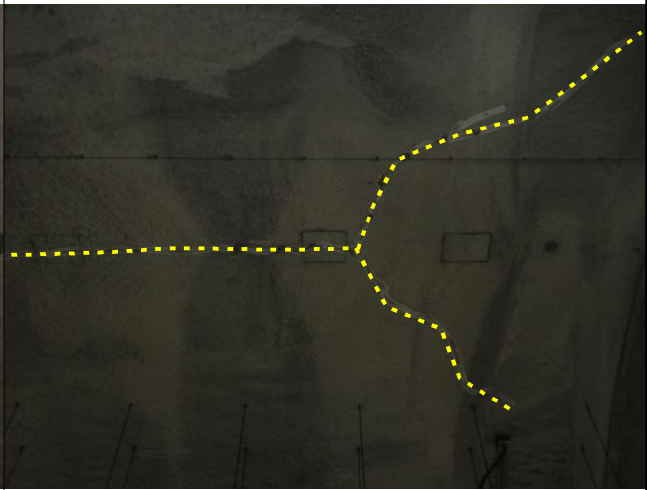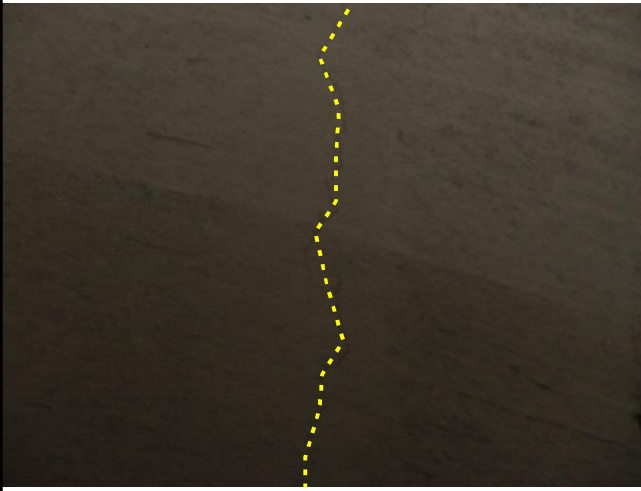			
위치	라이닝(천장부) SP2	위치	라이닝(천장부) SP32
내용	종균열(cw=0.2mm/4.0m)	내용	종균열(cw=0.2mm/9.0m, 보수부 재균열)
			
위치	라이닝(천장부) SP49	위치	라이닝(천장부) SP58
내용	종균열(cw=0.2mm/7.5m, 보수부 재균열)	내용	종균열(cw=0.3mm/12.0m, 보수부 재균열)
			
위치	라이닝(천장부) SP59	위치	라이닝(천장부) SP90
내용	종균열(cw=0.3mm/3.0m)	내용	종균열(cw=0.2mm/9.0m, 보수부 재균열)

손상 사진

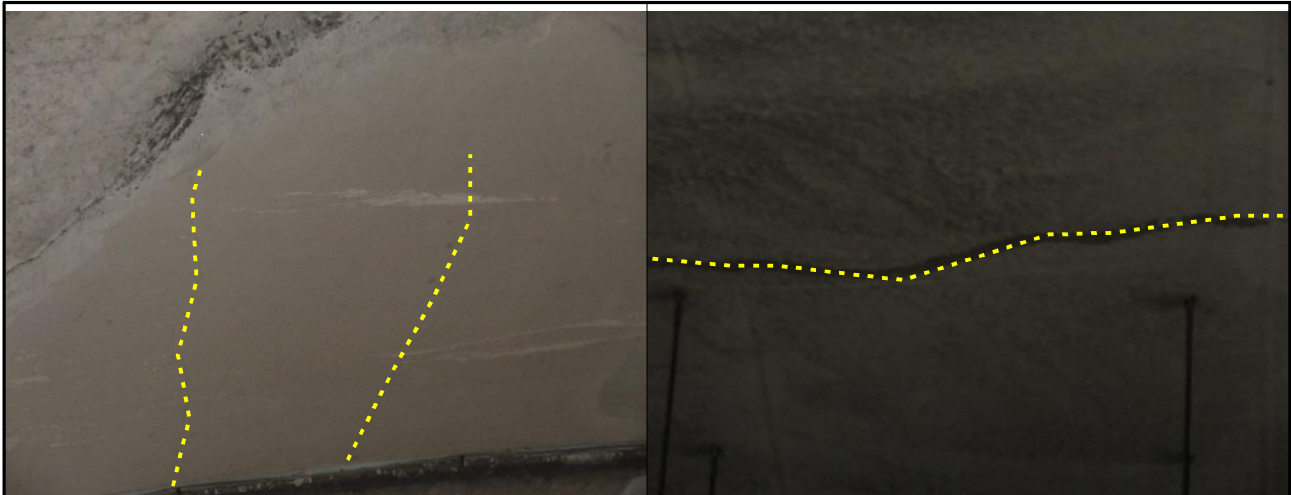

위치	라이닝(천장부) SP93	위치	라이닝(천장부) SP154
내용	종균열(cw=0.3mm/0.8, 2eam)	내용	종균열(cw=0.3mm/9.0m)

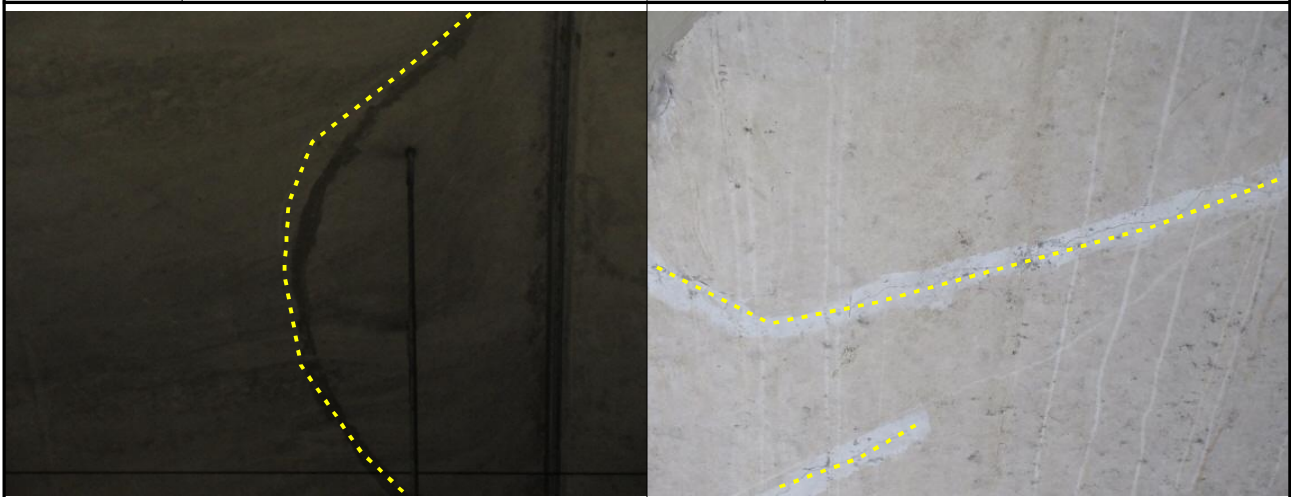

위치	라이닝(천장부) SP9163	위치	라이닝(천장부) SP9169
내용	사균열(cw=0.3mm/6.0m)	내용	사균열(cw=0.2mm/2.5m)



위치	라이닝(벽체부) SP56	위치	라이닝(천장부) SP128
내용	잡철근노출(0.1×0.3)	내용	철근노출(0.1×0.5)

손상 사진



위치	라이닝(측벽부) SP93	위치	라이닝(측벽부) SP102
내용	타일 파손	내용	타일 탈락



위치	라이닝(측벽부) SP119	위치	라이닝(측벽부) SP142
내용	타일 탈락	내용	타일 탈락



위치	라이닝(측벽부) SP144	위치	라이닝(측벽부) SP158
내용	타일 탈락	내용	타일 파손


손상 사진



위치	공동구 SP2	위치	공동구 SP3
내용	균열(cw=0.3mm/0.2)	내용	파손(0.1×0.2)




위치	공동구 SP29	위치	공동구 SP77
내용	균열(cw=0.3mm/1.0)	내용	균열(cw=0.5mm/1.2)

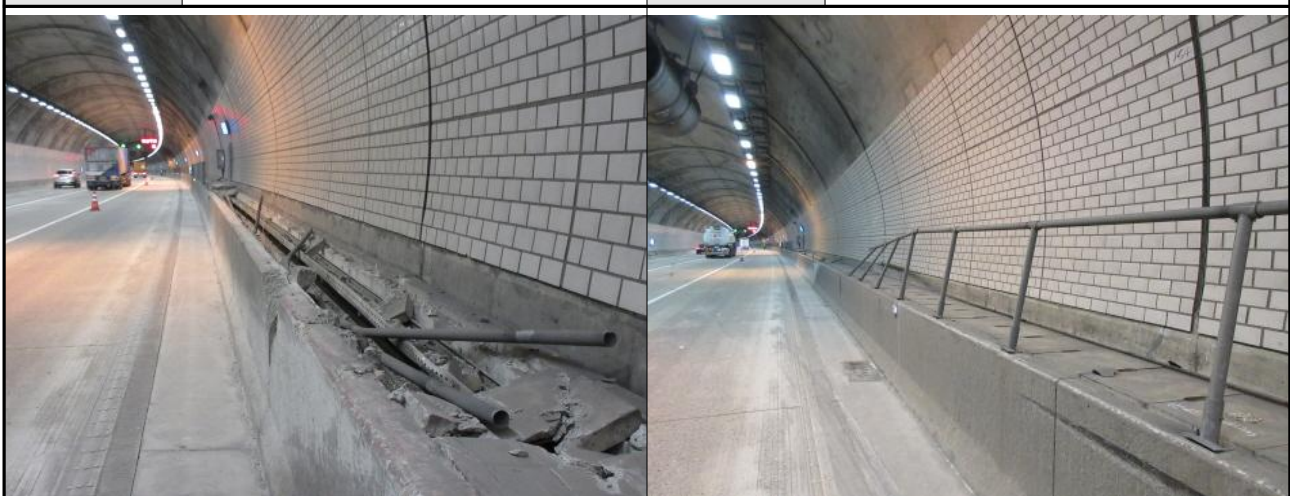

위치	공동구 SP148~151	위치	공동구 SP148~151
내용	덮개 파손	내용	난간 파손

손상 사진

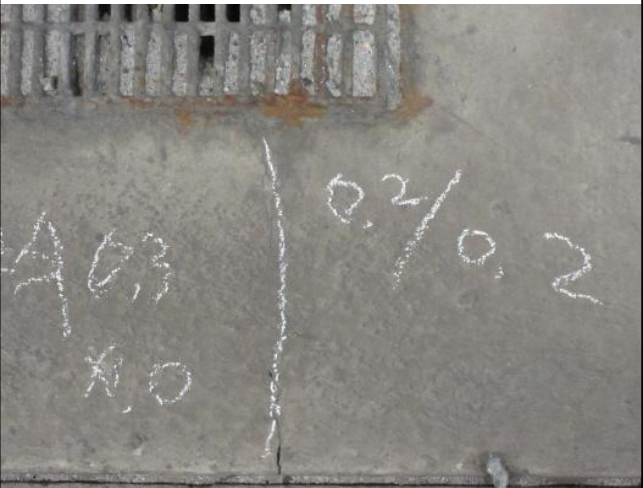			
위치	측구 SP1	위치	측구 SP90
내용	균열(cw=0.3mm/0.6)	내용	균열(cw=0.2mm/0.2)
			
위치	측구 SP93	위치	측구 SP137
내용	균열(cw=0.3mm/0.8)	내용	파손(0.3x0.6)
			
위치	집수구 SP118	위치	집수구 SP169
내용	토사퇴적 및 그레이팅 부식	내용	토사퇴적 및 그레이팅 부식


손상 사진



위치	포장부 SP8	위치	포장부 SP21
내용	파손	내용	재료분리



위치	포장부 SP163	위치	포장부 SP169
내용	균열	내용	균열

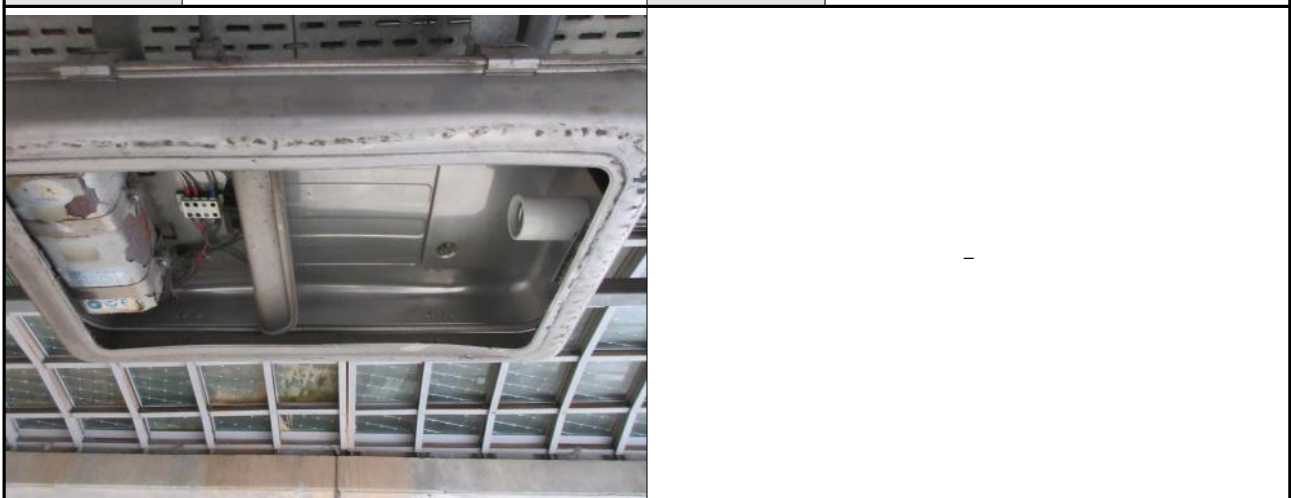

위치	조명시설 SP169		
내용	조명커버 파손		