

전경 사진



위치	터널 시점
내용	전경



위치	터널 종점
내용	전경



위치	라이닝(천장부)
내용	전경



위치	라이닝(측벽부)
내용	전경



위치	조명시설
내용	전경



위치	환기시설
내용	전경

전경 사진



위치	포장
내용	전경



위치	비상전화
내용	전경



위치	통신안테나
내용	전경



위치	이정 안내 표지판
내용	전경



위치	비상구안내 표지판
내용	전경



위치	전광판
내용	전경

과업수행 사진



위치	라이닝(천장부)	위치	라이닝(천장부)
내용	반발경도 시험	내용	초음파전달속도 시험

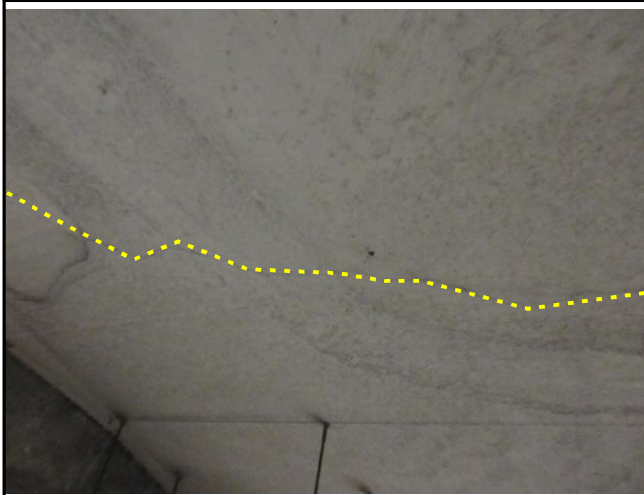
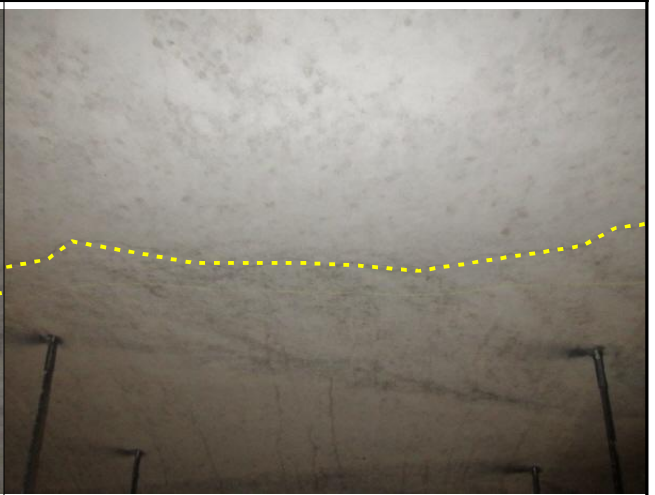
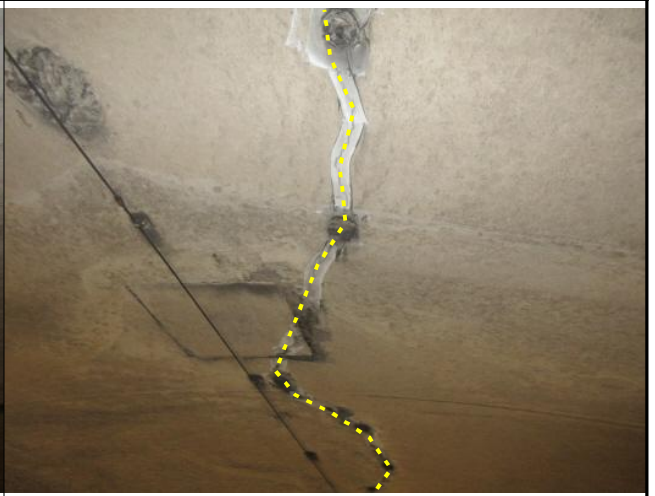


위치	라이닝(천장부)	위치	라이닝(천장부)
내용	철근탐사 시험	내용	탄산화 시험(깊이조사)



위치	라이닝(벽체부)	위치	갯문 및 사면
내용	염화물 시료 채취	내용	교소점검차를 이용한 외관조사

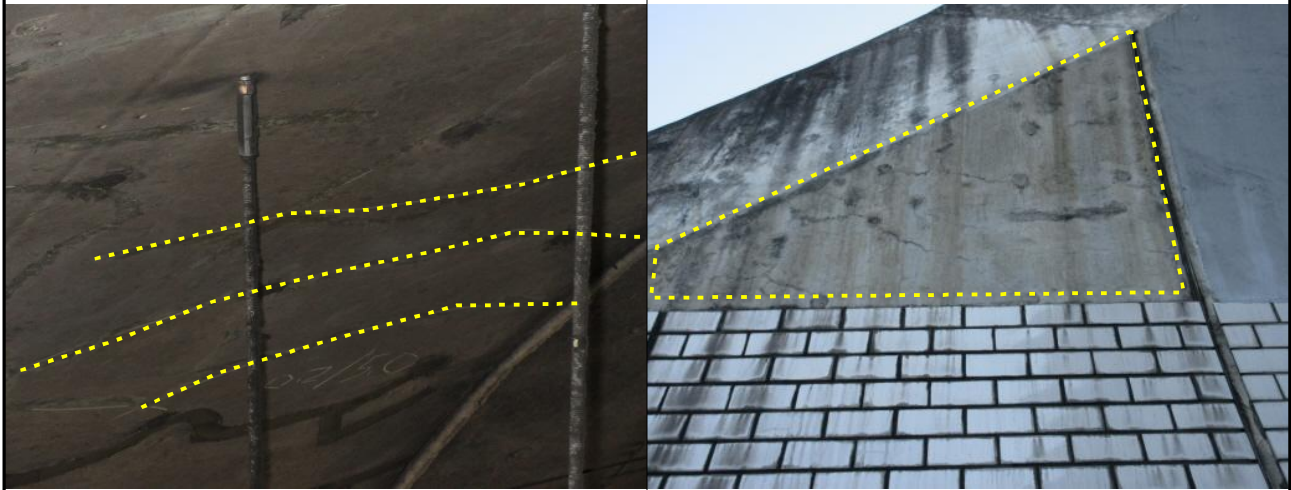
손상 사진

			
위치	라이닝(천장부) SP18	위치	라이닝(벽체부) SP43
내용	종균열(cw=0.2mm/8.0m, 보수부재균열)	내용	횡균열(cw=1.0mm/0.3m, 보수부재균열)
			
위치	라이닝(천장부) SP49	위치	라이닝(천장부) SP61
내용	종균열(cw=0.2mm/4.0m, 보수부재균열)	내용	종균열(cw=0.3mm/9.0m)
			
위치	라이닝(천장부) SP62	위치	라이닝(천장부) SP137
내용	종균열(cw=1.5mm/9.0m)	내용	종균열(cw=0.2mm/9.0m, 보수부재균열)

손상 사진



위치	라이닝(천장부) SP154	위치	라이닝(천장부) SP156
내용	종균열(cw=0.3mm/9.0m, 보수미흡)	내용	종균열(cw=0.3mm/9.0m, 보수미흡)

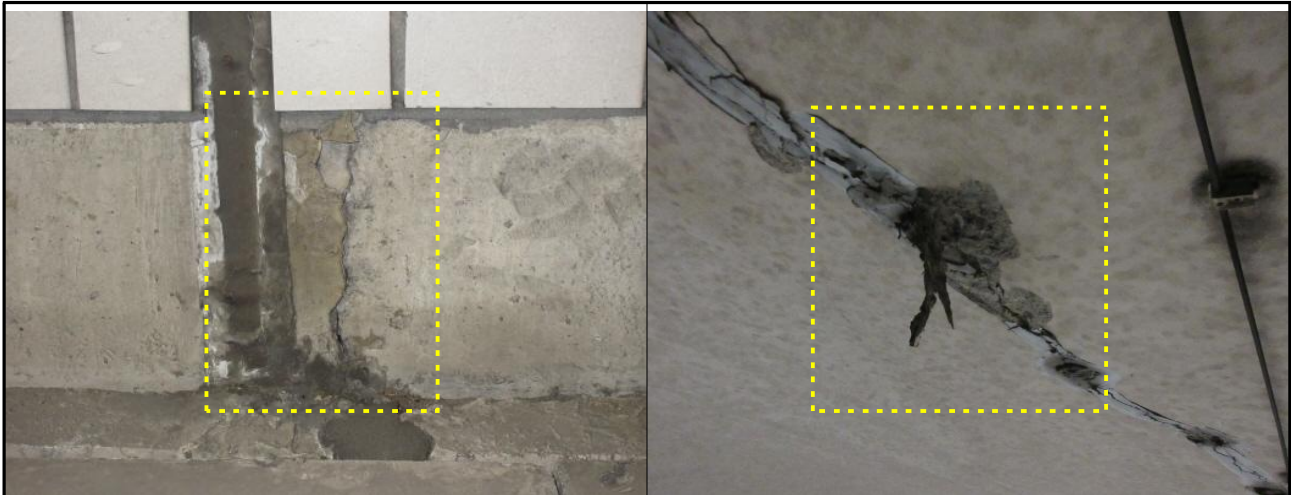


위치	라이닝(천장부) SP179	위치	라이닝(어깨부) SP183
내용	종균열(cw=0.2mm)	내용	망상균열(cw=0.2mm, 1.0×2.0)

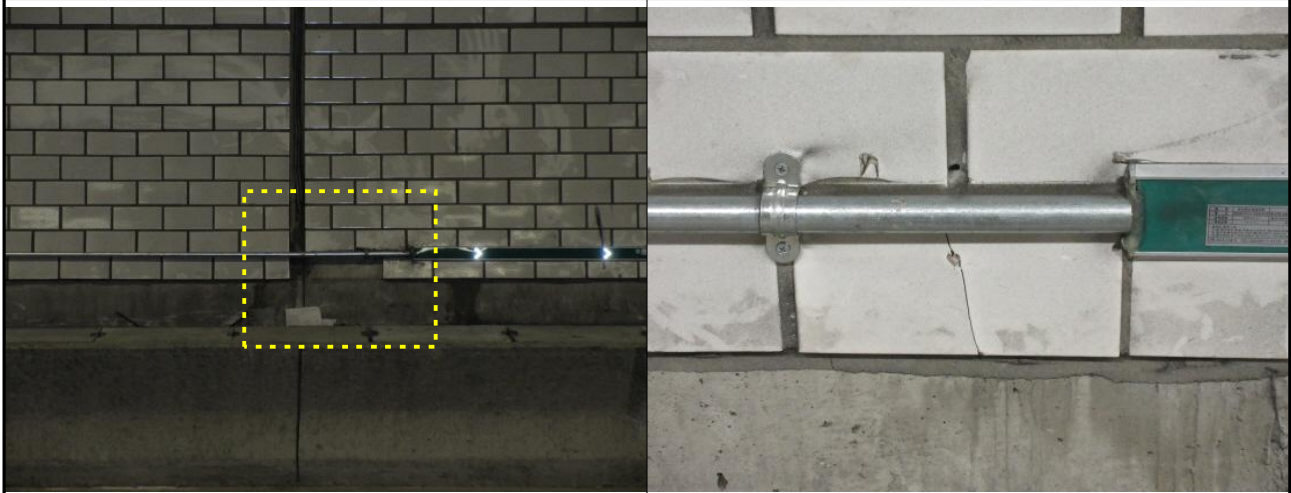


위치	라이닝(벽체부) SP181	위치	라이닝(벽체부) SP181
내용	백태(0.5×1.2)	내용	백태(0.3×0.5)

손상 사진



위치	라이닝(벽체부) SP67	위치	라이닝(천장부) SP73
내용	파손(0.1×0.3)	내용	박락(0.1×0.3)



위치	라이닝(측벽부) SP89	위치	라이닝(측벽부) SP95
내용	타일 탈락	내용	타일 파손(균열)



위치	라이닝(측벽부) SP104	위치	라이닝(측벽부) SP142
내용	타일 탈락	내용	타일 탈락

손상 사진



위치	공동구 SP6	위치	공동구 SP24
내용	균열(cw=0.3mm, 0.8m)	내용	파손(0.1×0.3)



위치	공동구 SP40	위치	공동구 SP56
내용	균열(cw=1.0mm, 1.0m)	내용	파손(0.1×0.2)

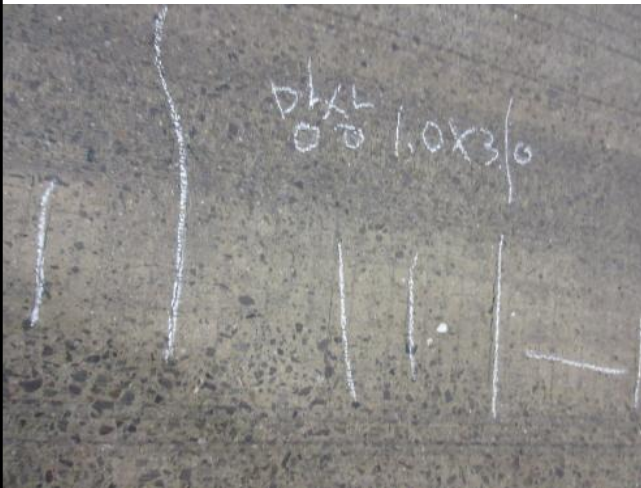


위치	공동구 SP99	위치	공동구 덮개 SP48~151
내용	난간 볼트망실	내용	파손

손상 사진

			
위치	측구 SP1	위치	측구 SP1
내용	균열(cw=1.0mm, 0.5m)	내용	균열(cw=1.0mm, 0.5m)
			
위치	측구 SP126	위치	측구 SP182
내용	파손(0.2×0.6)	내용	파손(0.5×10.0)
			
위치	집수구 SP24	위치	집수구 SP93
내용	토사퇴적 및 스틸그레이팅 부식	내용	토사퇴적 및 스틸그레이팅 부식

손상 사진

			
위치	포장부 SP1	위치	포장부 SP3
내용	파손	내용	균열
			
위치	포장부 SP99	위치	포장부 SP144
내용	망상균열	내용	재료분리
			
위치	피난연락갱 SP128		
내용	파손(0.1x0.2)		