

상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역
(2025년 하반기 정밀안전점검)

외 관 조 사 망 도

군위터널(영천방향)

2025.09


(주)명성엔지니어링

포 장 부 & 공 동 구


ID:군위터널(영천)-포장,공동구 Span No.1~4

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상물량	단위	개소	종합물량	
1	19하	배수시설	측구 균열		1.0		1.00	m	3	3.00	
2	19하	배수시설	측구 균열		1.0		1.00	m	4	4.00	
3	19하	배수시설	측구 박락		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
4	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
5	21하	공동구	공동구 균열	0.3	1.0		1.00	m	4	4.00	
6	21하	공동구	공동구 균열	0.3	1.0		1.00	m	2	2.00	
7	21하	공동구	공동구 균열	0.3	0.5		0.50	m	1	0.50	
8	21하	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	3	4.50	
9	21하	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
10	21하	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	2	3.00	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

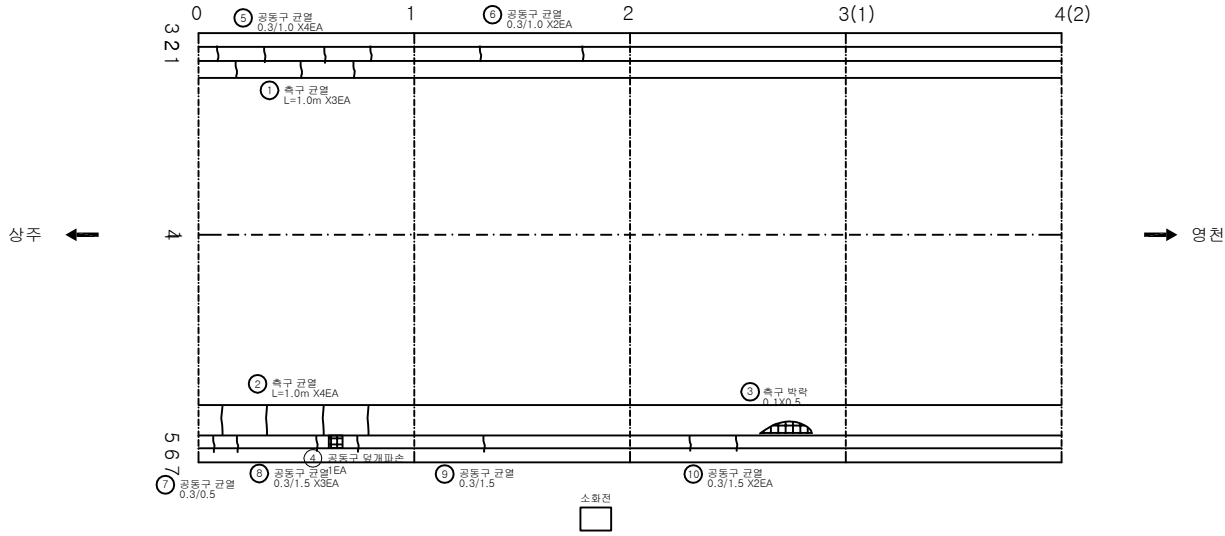

KEY PLAN

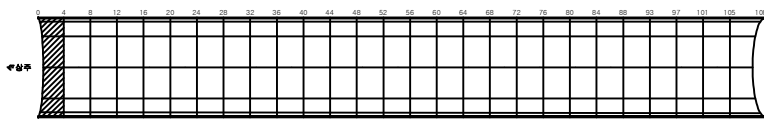

SECTION

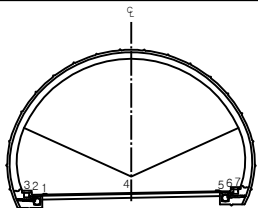


범례


구멍	망상균열	재료분리	발주처 상주영천고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	제수	용역명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 하반기 결의안 반영)
누수, 습윤부	보대	회적물	도면명 군위터널(영천방향) 외관조사사람도
철근노출	침하	열화	도면번호 001
부식	좌굴, 변형	기타	

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	21하	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

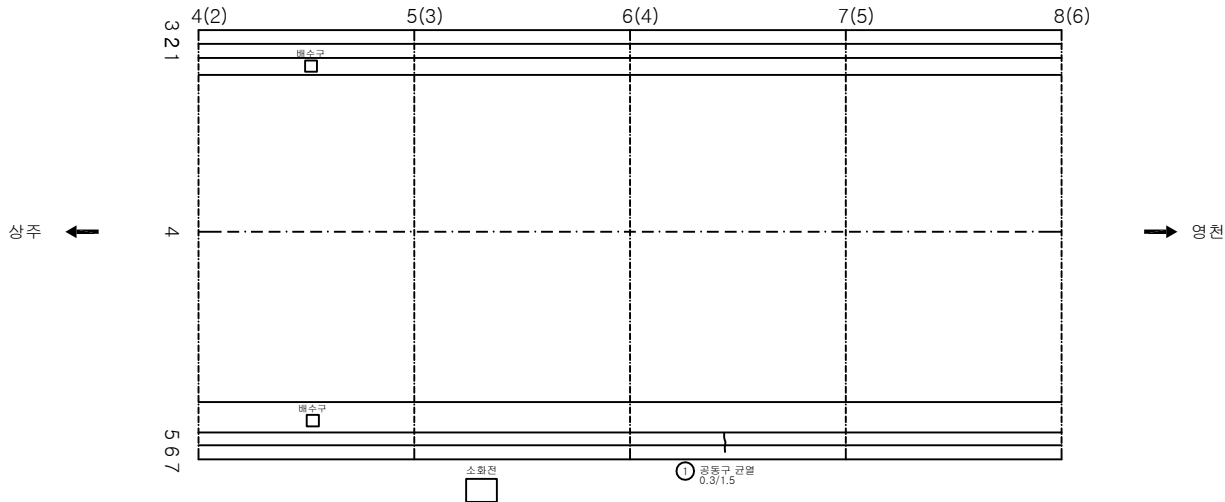

KEY PLAN

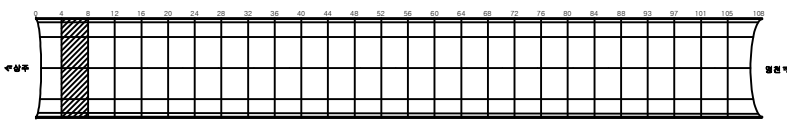

SECTION

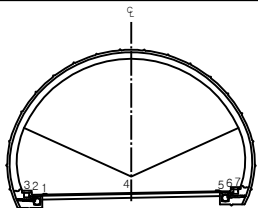


범례


관	상상관열	재료분리	발주처 상주영천고속도로(주)
편지, 공동	바리, 파손	제수	용역명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 하반기 결말인원점검)
누수, 습윤부	보대	회적물	도면명 군위터널(영천방향) 외관조사망도
철근 노출	침하	열화	도면번호 002
부식	좌굴, 변형	기타	

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상물량	단위	개소	종합물량	
1	19하	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	21'하 보속
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

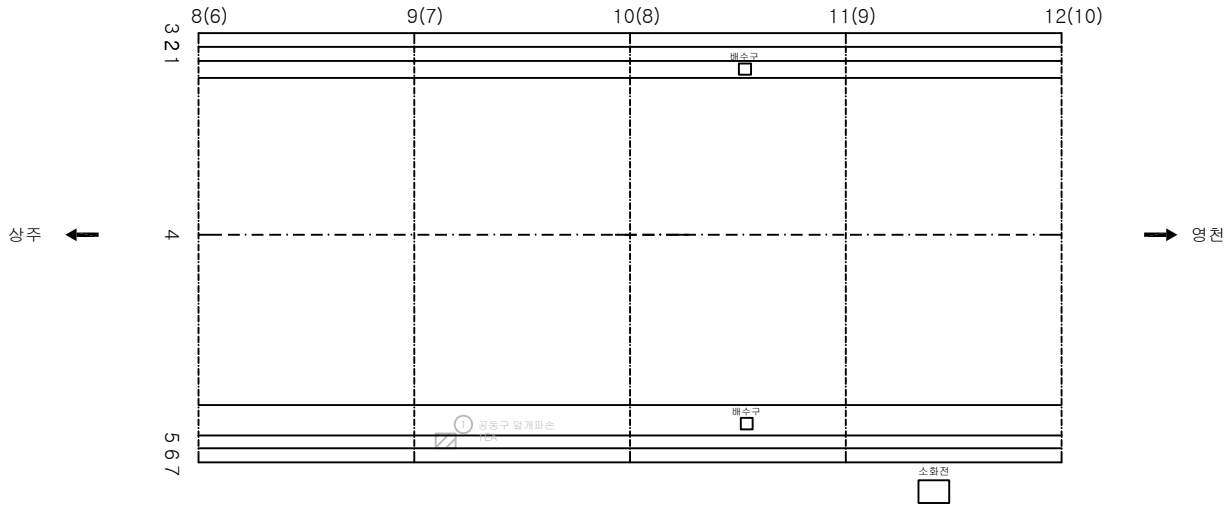

KEY PLAN

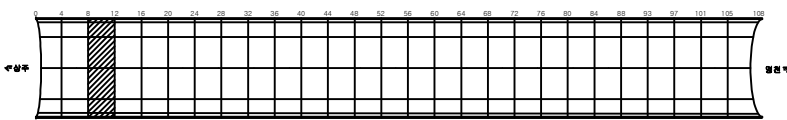

SECTION

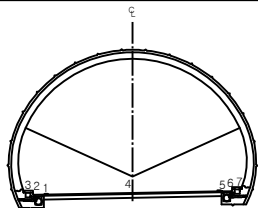


전 레


관	망상균열	재료분리	발주처 상주영천고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	제수	용역명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 하반기 결말인원점검)
부속물	보면	회색물	도면명 군위터널(영천방향) 외관조사망도
철근 노출	침하	열화	도면번호 003
부속	좌굴, 변형	기타	

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상물량	단위	개소	종합물량	
1	21상	배수시설	측구 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	21상	공동구	공동구 균열	0.2	1.0		1.00	m	1	1.00	
3	23하	배수시설	이물질 퇴적				1.00	EA	1	1.00	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

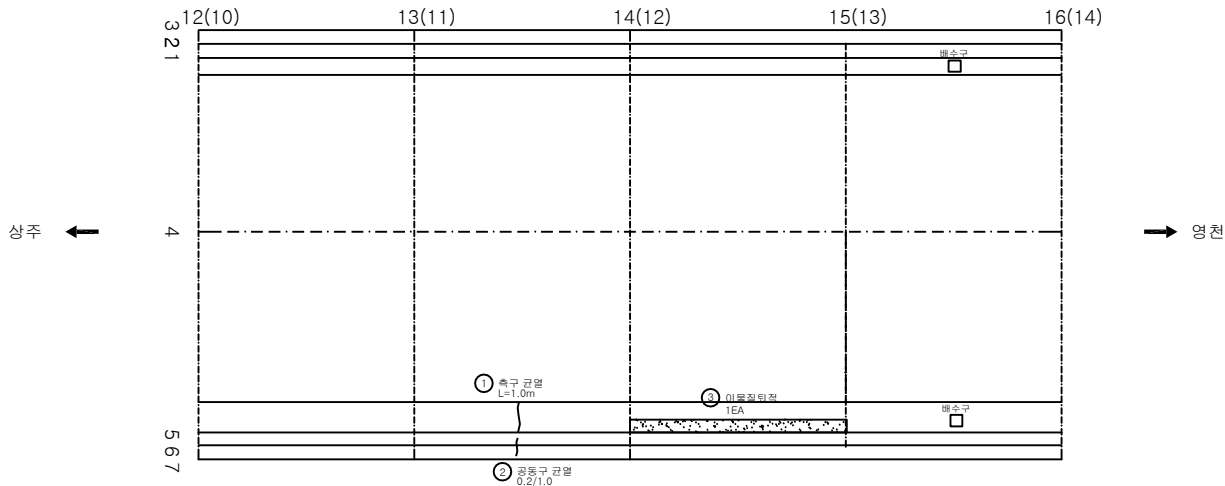

KEY PLAN

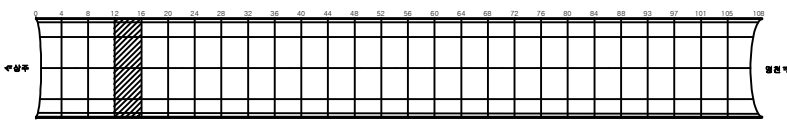

SECTION

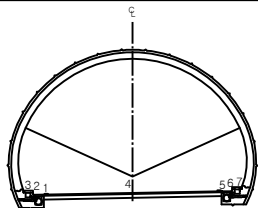


범례


	균열		망상균열		재료분리	발주처	상주영천고속도로(주)
	편치, 공동		바리, 파손		제수	용역명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 하반기 결의안 반영)
	배수시설		포면		퇴적물	도면명	군위터널(영천방향) 외관조사사양도
	철근노출		침하		변화	도면번호	004
	부식		자갈, 변형		기타		

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	19하	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
2	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
3	21상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
4	21상	공동구	공동구 재균열	0.2	1.0		1.00	m	1	1.00	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

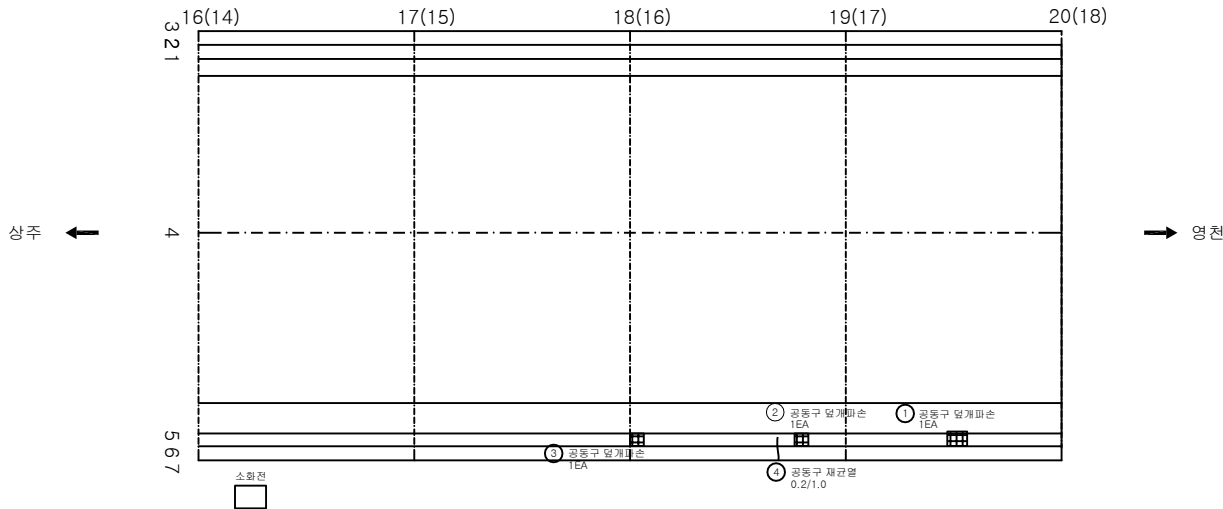

KEY PLAN



SECTION

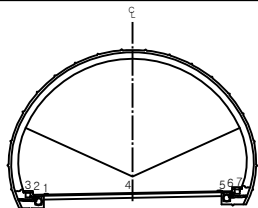


범례


관	망상균열	재료분리	발주처 상주영천고속도로(주)
편지, 공동	박리, 파손	제수	용역명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 하반기 결산인원명)
누수, 습윤부	보대	회색물	도면명 군위터널(영천방향) 외관조사사망도
철근노출	침하	열화	도면번호 005
부식	좌굴, 변형	기타	

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	25하	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

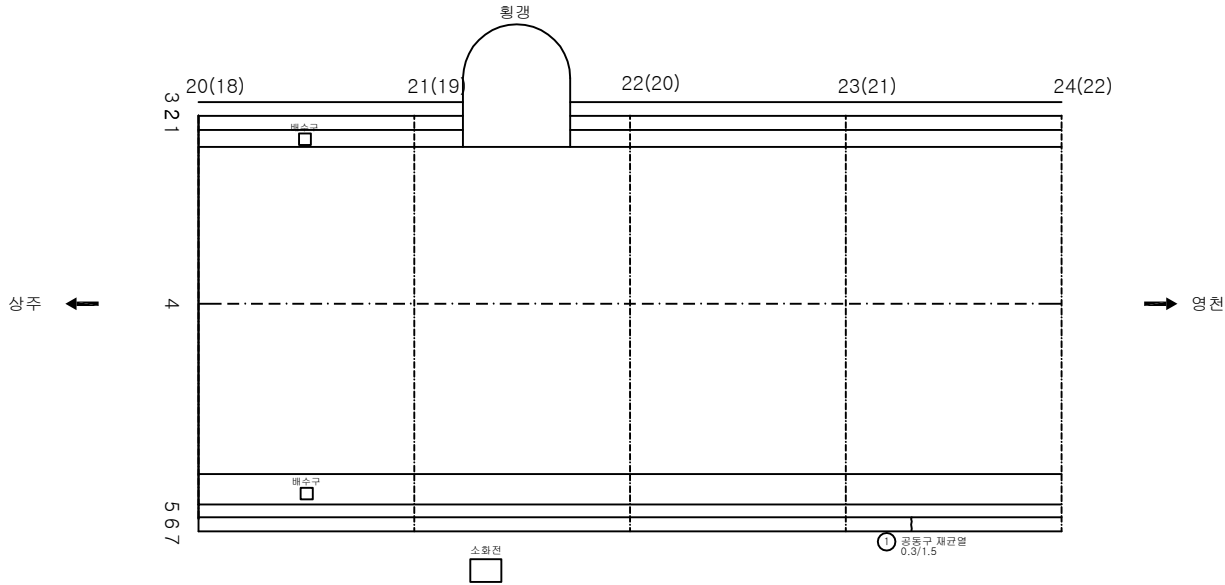

KEY PLAN



SECTION

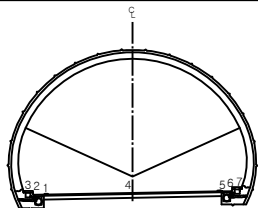


범례


균열	양상균열	재료분리	발주처 상주영천고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	제수	용역명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 하반기 결의안 반영)
누수, 습윤부	보타	퇴적물	도면명 군위터널(영천방향) 외관조사사양도
철근노출	침하	열화	도면번호 006
부식	좌굴, 변형	기타	

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상물량	단위	개소	종합물량	
1	21하	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
2	25상	배수시설	측구 균열		0.5		0.50	m	1	0.50	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

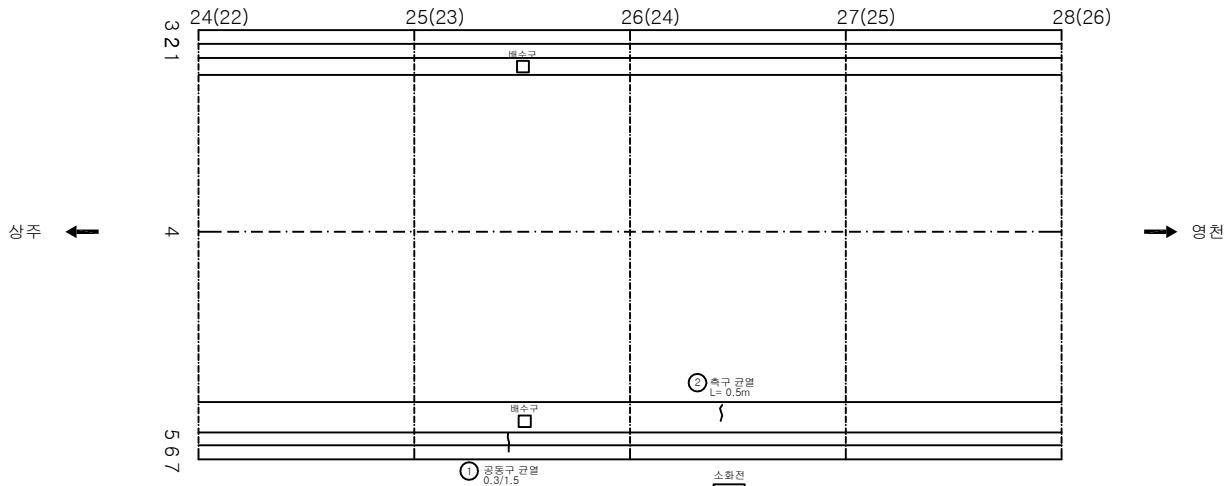

KEY PLAN

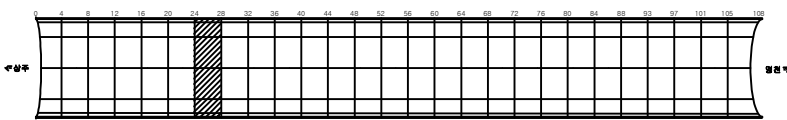

SECTION

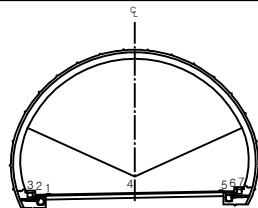


전 레


관 열	방상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
편치, 굴곡	박리, 파손	제수	용 역 명
누수, 습윤부	표면	회적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2025년 하반기 결말안전점검)
철근 노출	침하	열화	도 면 명 군위터널(영천방향) 외관조사사망도
부	좌굴, 변형	기타	도 면 번호 007

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상물량	단위	개소	종합물량	
1	21하	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
2	23하	공동구	차선 유도등 파손				1.00	EA	1	1.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

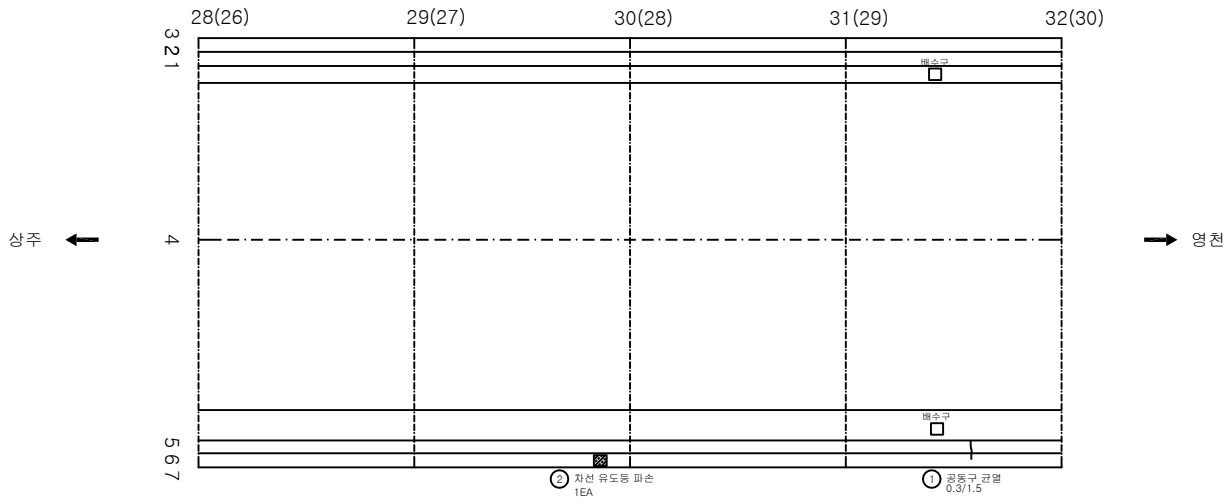

KEY PLAN



SECTION

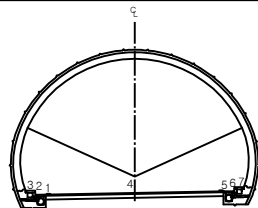


범례


공동구	공동구 균열	재료분리	발주처 상주영천고속도로(주)
편지, 공동	바라, 파손	제수	용역명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 하반기 결산인원점검)
차선 유도등	표지	회색물	도면명 군위터널(영천방향) 외관조사도
철근 노출	침하	열화	도면번호 008
부식	좌굴, 변형	기타	

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	19하	배수시설	측구 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	20상	배수시설	측구 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	21하	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

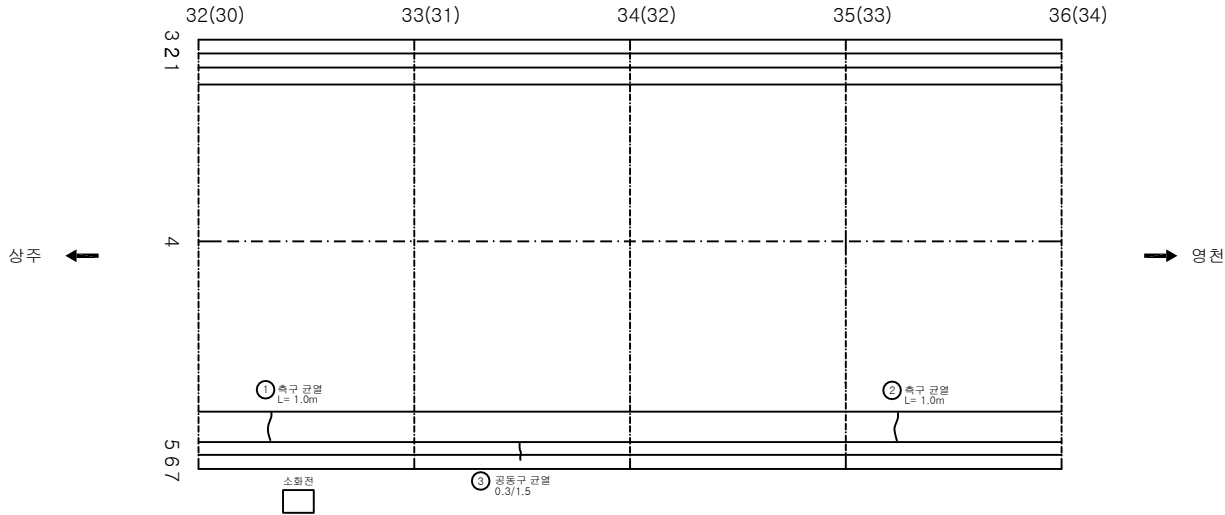

KEY PLAN



SECTION

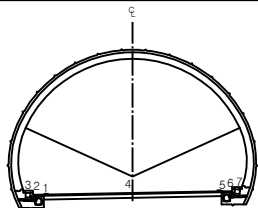


전 레


	균열		망상균열		재료분리	발주처	상주영천고속도로(주)
	편치, 공동		바리, 파손		제수	용역명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 하반기 결산인원점검)
	누수, 습윤부		보타		회복물	도면명	군위터널(영천방향) 외관조사사양도
	철거, 출		침하		칠화	도면번호	009
	부식		좌굴, 변형		기타		

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상물량	단위	개소	종합물량	
1	19하	배수시설	측구 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	25하	공동구	공동구 보수부 재균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

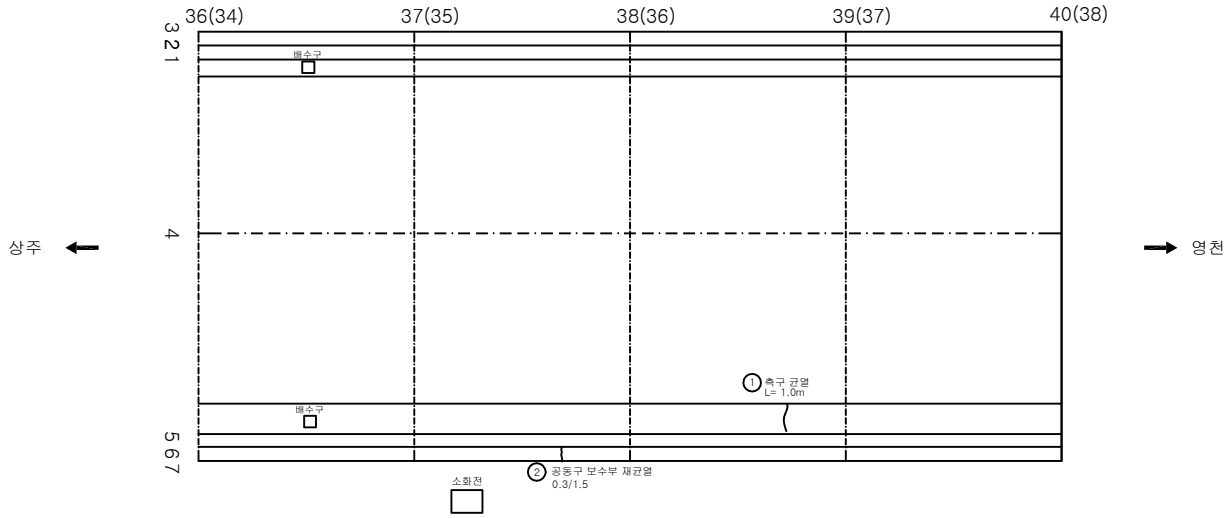

KEY PLAN

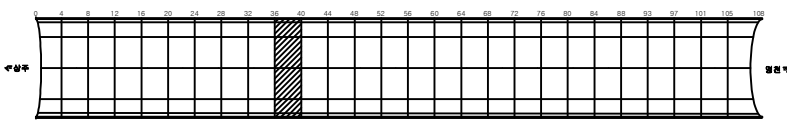

SECTION

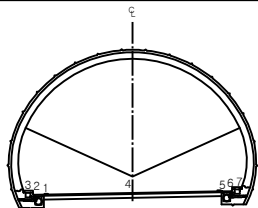


전 레


관	망상균열	재료분리	발주처 상주영천고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	제수	용역명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 하반기 결말인원점검)
누수, 습윤부	표면	회절물	도면명 군위터널(영천방향) 외관조사사람도
철근노출	침하	열화	도면번호 010
부식	좌굴, 변형	기타	

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	19하	배수시설	측구 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

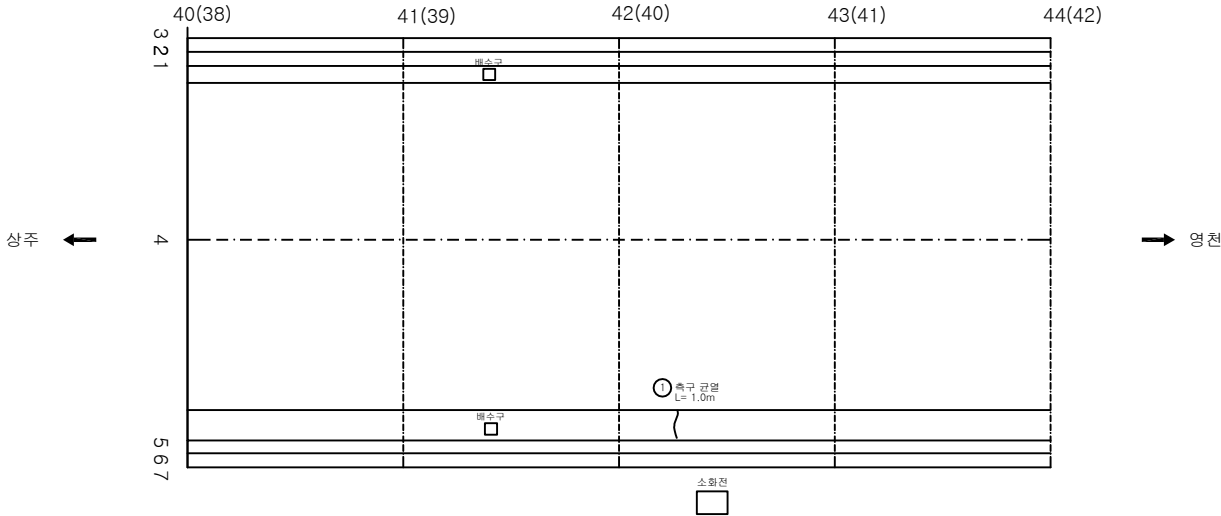

KEY PLAN



SECTION

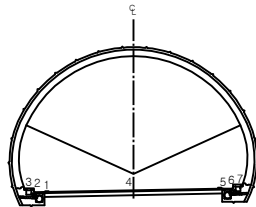


전 레


관 열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	제수	용 역 명
누수, 습윤부	표면	회적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 총액 (2025년 하반기 결산안전점검)
철근 노출	침하	열화	도 면 명 군위터널(영천방향) 외관조사사망도
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 번호 011

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	20상	배수시설	측구 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

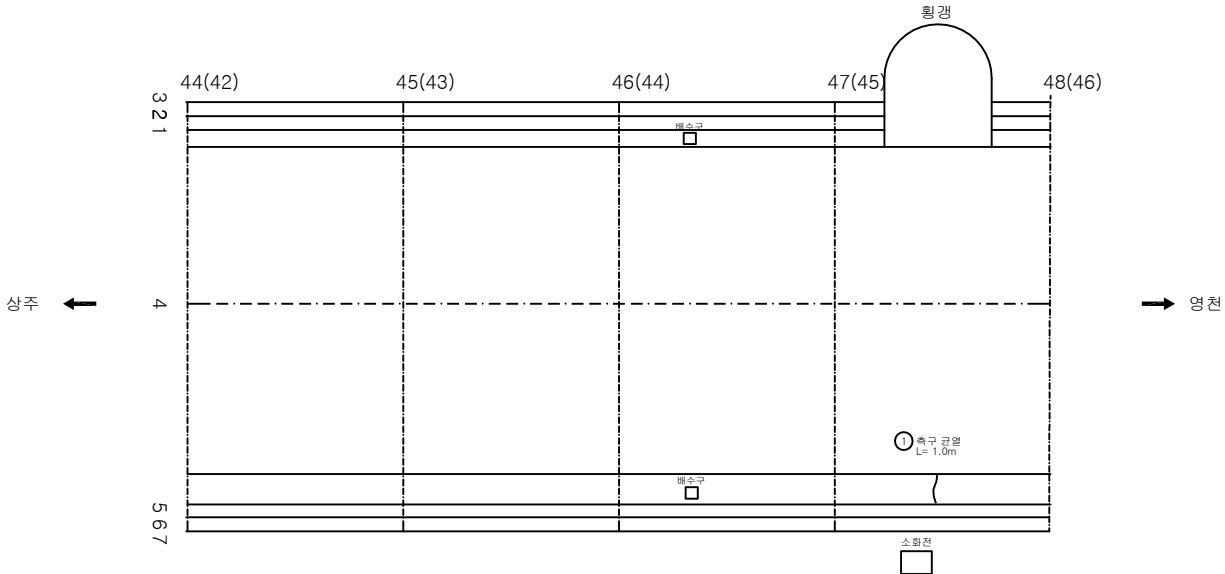

KEY PLAN

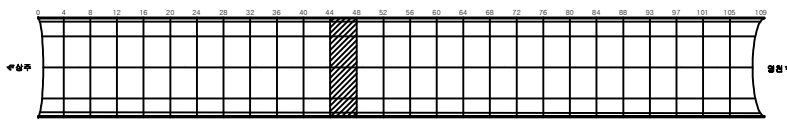

SECTION

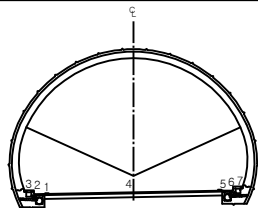


전 레


관 열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	제수	용 역 명
누수, 습윤부	표면	회적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 총액 (2025년 하반기 결산인원명)
철근 노출	침하	열화	도 면 명 군위터널(영천방향) 외관조사량도
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 번호 012

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	25하	공동구	공동구 파손		0.3	1.5	0.45	m ²	1	0.45	
2	25하	공동구	공동구 균형		0.2	8.0	1.60	m ²	1	1.60	
3	25하	공동구	공동구 균형		0.1	1.5	0.15	m ²	1	0.15	
4	25하	배수시설	측구 파손		0.2	2.0	0.40	m ²	1	0.40	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

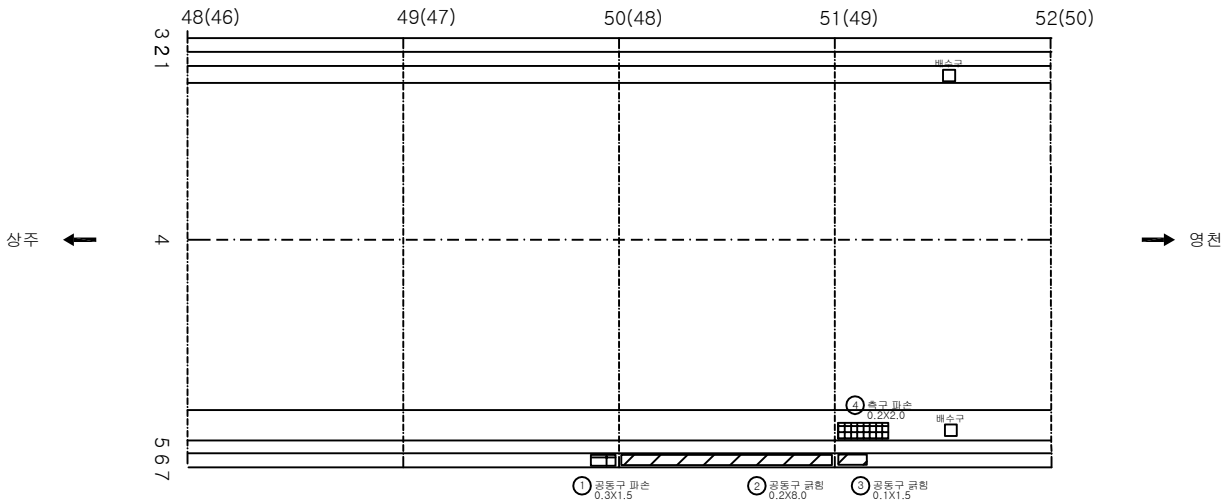

KEY PLAN

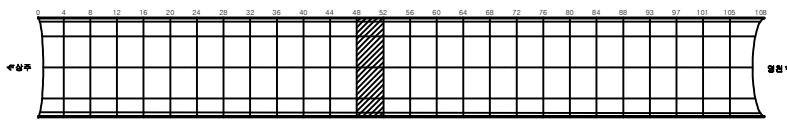

SECTION

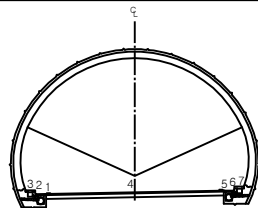


전 레


관	망상균열	재료분리	발주처 상주영천고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	제수	용역명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 하반기 결의안 반영)
누수, 습윤부	보대	회색물	도면명 군위터널(영천방향) 외관조사사양도
철근노출	침하	열화	도면번호 013
부식	좌굴, 변형	기타	

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	25상	배수시설	측구 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	25상	공동구	공동구 재균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
3	25하	공동구	공동구 파손		0.2	0.2	0.04	m ²	1	0.04	
4	25하	공동구	공동구 굴형		0.1	4.0	0.40	m ²	1	0.40	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

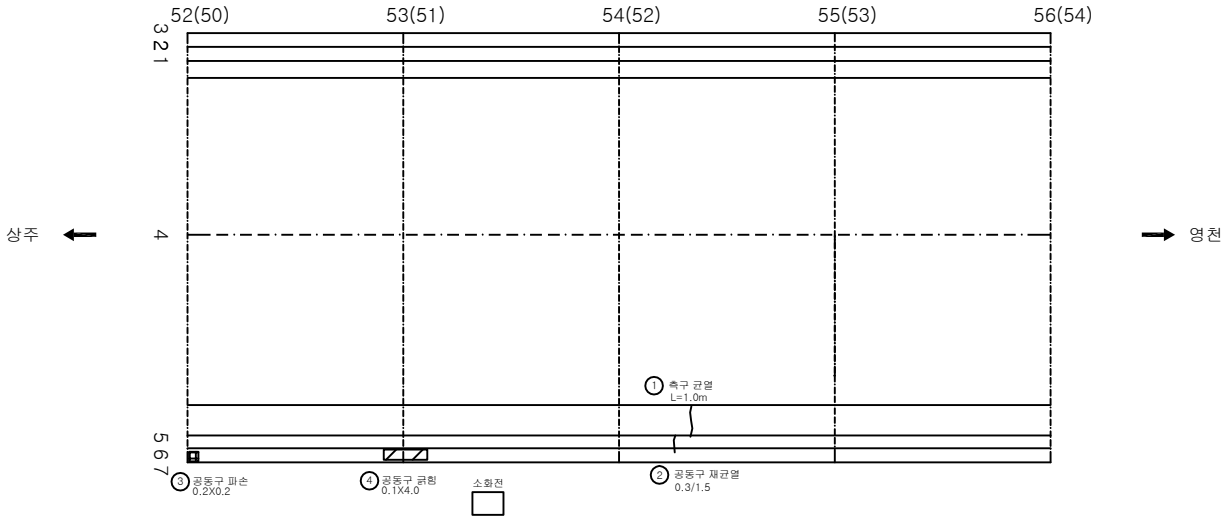

KEY PLAN



SECTION

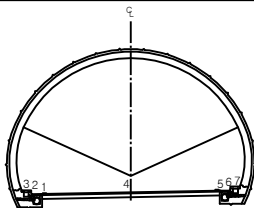


범례


관 열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
편치, 굴동	박리, 파손	제수	용 역 명
누수, 습윤부	벽면	회적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 총액 (2025년 하반기 결산인원명)
철근노출	침하	열화	도 면 명 군위터널(영천방향) 외관조사사망도
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 번호

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	25상	공동구	공동구 재교열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
2	25하	공동구	공동구 균형		0.1	8.0	0.80	m ²	1	0.80	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

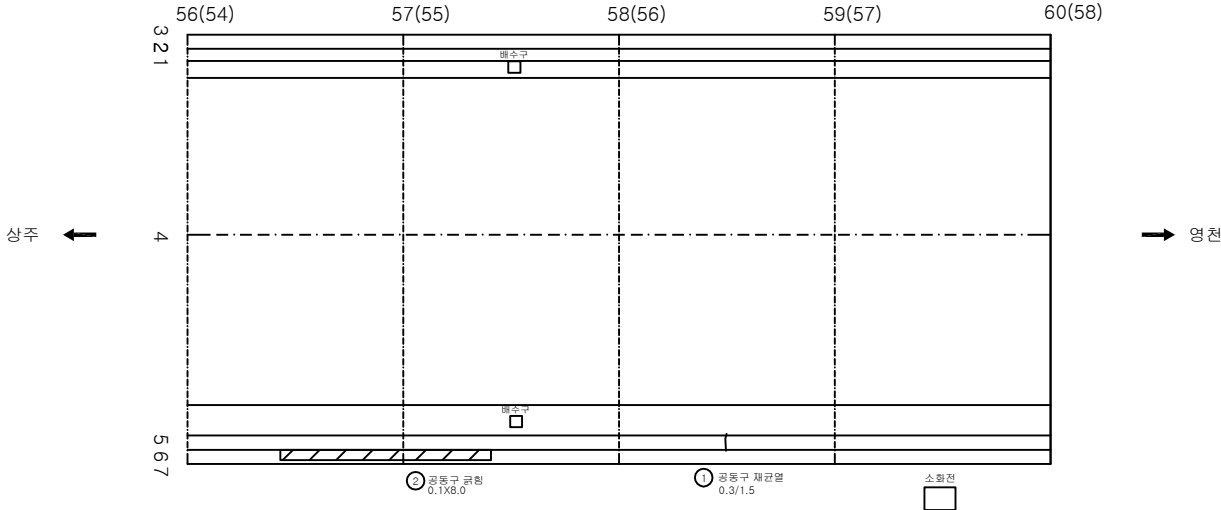

KEY PLAN

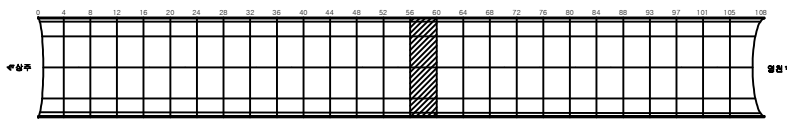

SECTION

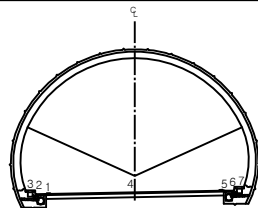


범례


관 열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
관치, 공동	박리, 파손	제수	용 역 명
부속, 슬롯	보면	회절물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2025년 하반기 결말인원명)
철근 노출	침하	열화	도 면 명
부식	좌굴, 변형	기타	군위터널(영천방향) 외관조사사망도
			도 면 번호

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	중합 물량	
1	1954	포장	포장 망상균열		1.0	5.0	5.00	m ²	1	5.00	25회 보수
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

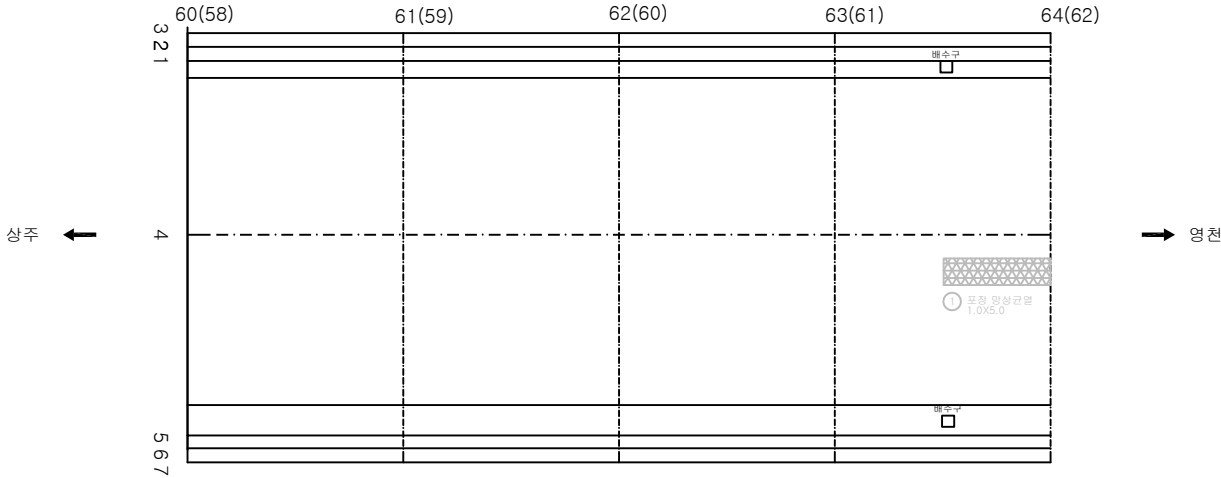

KEY PLAN



SECTION

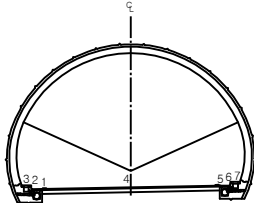


전 레


콘크리트	아스팔트콘크리트	철근콘크리트	발주처 상주영천고속도로(주)
배수	배수	배수	용역명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 하반기 결의안 반영)
배수	배수	배수	도면명 군위터널(영천방향) 외관조사망도
배수	배수	배수	도면번호 016

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상물량	단위	개소	종합물량	
1	19하	배수시설	측구 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	20상	포장	포장 균열		2.0		2.00	m	1	2.00	21'하 보수
3	20상	공동구	공동구 덮개파손				1.00	EA	1	1.00	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

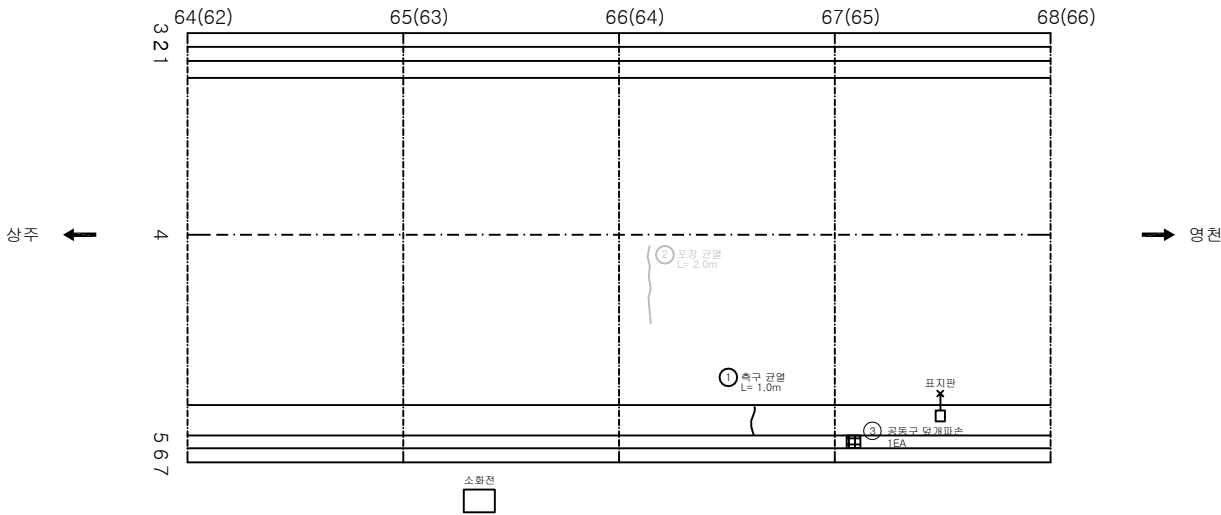

KEY PLAN



SECTION

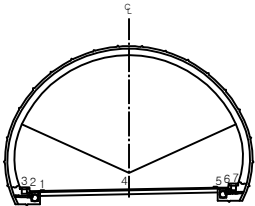


범례


관 절	방상균열	재분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	제수	용 역 명
누수, 습윤부	포탄	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 총액 (2025년 하반기 결산인원명)
도로면	침하	열화	도 면 명 군위터널(영천방향) 외관조사망도
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 번호

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	19하	배수시설	측구 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	19하	배수시설	측구 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	19하	배수시설	측구 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
4	20상	배수시설	측구 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

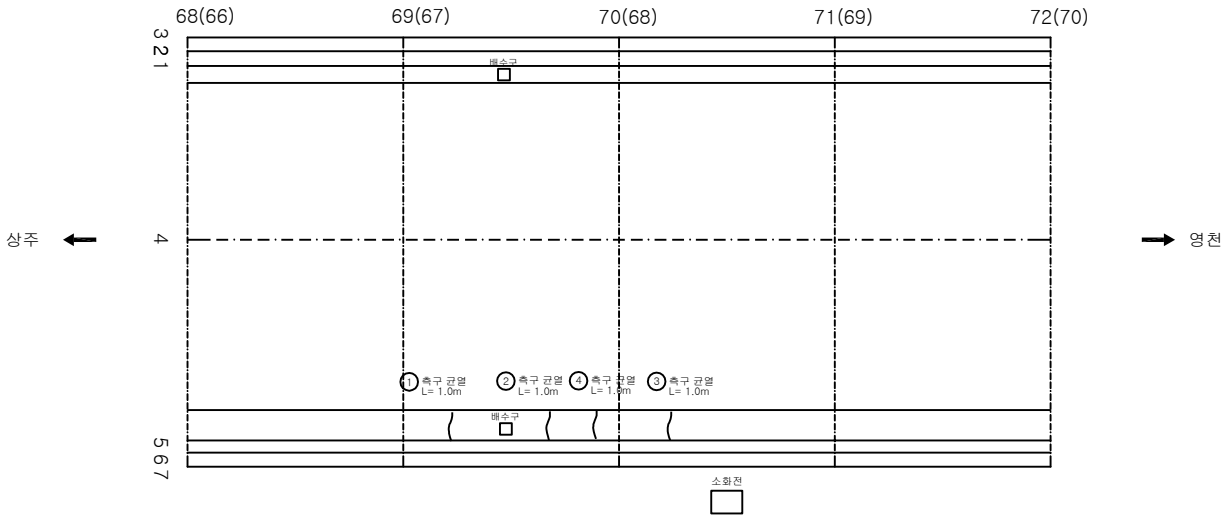

KEY PLAN




SECTION

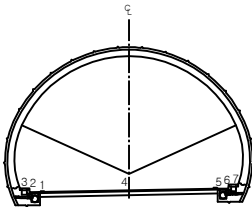


관	망상균열	재료분리	발주처 상주영천고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	제수	용역명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 하반기 결의안 반영)
누수, 습윤부	표면	회절물	도면명 군위터널(영천방향) 외관조사도
철근노출	침하	열화	도면번호 018
부식	좌굴, 변형	기타	

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	19하	배수시설	측구 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	20상	배수시설	측구 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	25하	공동구	공동구 채관열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

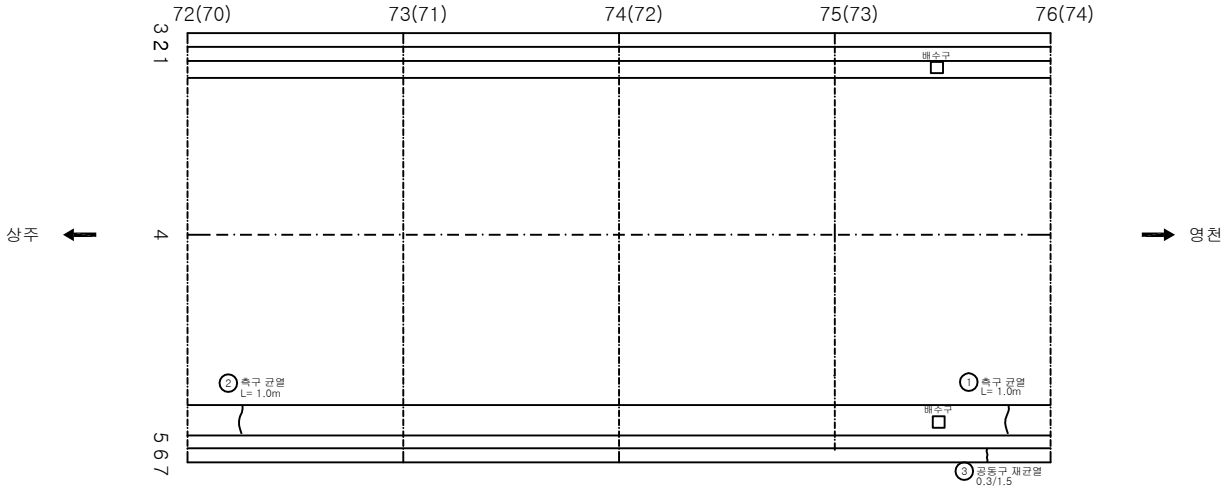

KEY PLAN

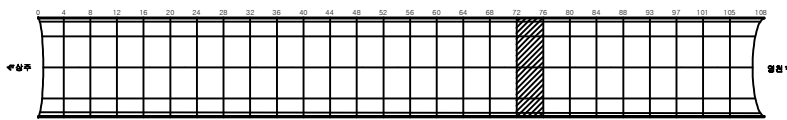

SECTION

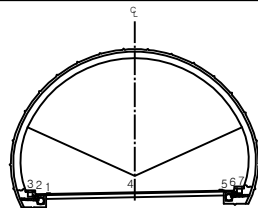


전 레


관 열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	제수	용 역 명
누수, 습윤부	표면	회적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 총액 (2025년 하반기 결산인원명)
철근노출	침하	열화	도 면 명 군위터널(영천방향) 외관조사사망도
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 번호 019

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	19하	배수시설	측구 균열		1.0		1.00	m	2	2.00	
2	20상	배수시설	측구 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	23하	포장	포장 망상균열		4.0	15.0	60.00	m ²	1	60.00	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

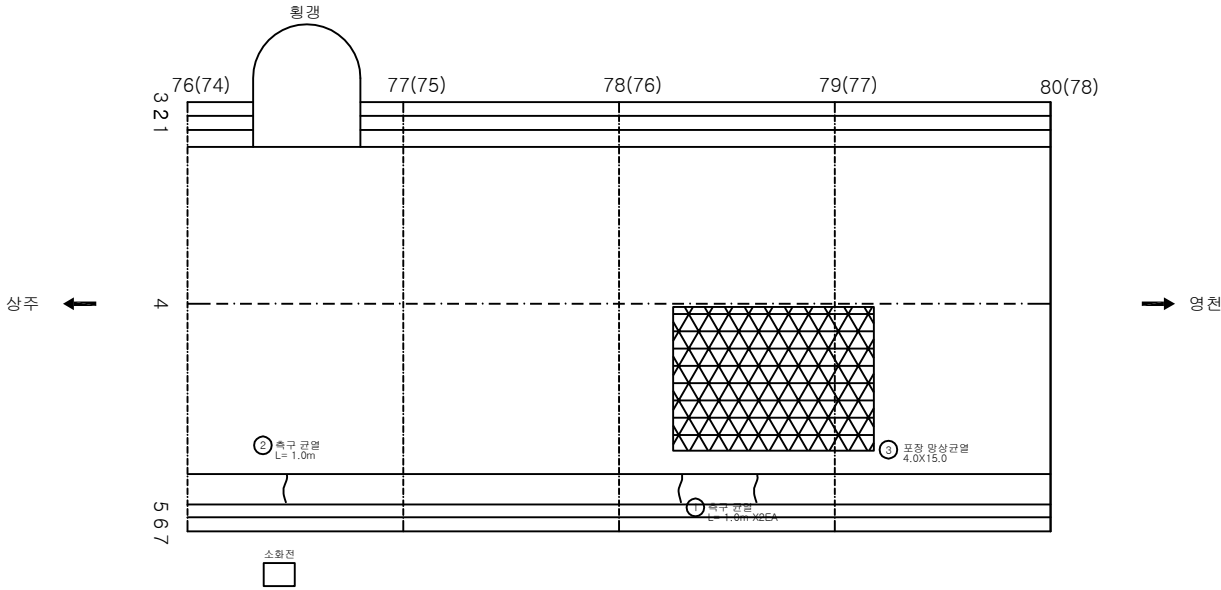

KEY PLAN

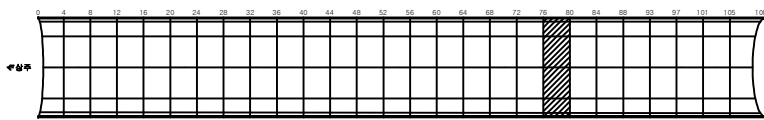

SECTION

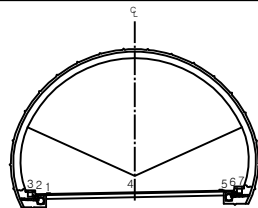


전 레


관	망상균열	재료분리	발주처 상주영천고속도로(주)
편지, 공동	박리, 파손	제수	용역명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 하반기 결산인원점검)
누수, 습윤부	보대	회복물	도면명 군위터널(영천방향) 외관조사사양도
월경, 흙	침하	열화	도면번호 020
부식	좌굴, 변형	기타	

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	19하	포장	포장 균열		4.0		4.00	m	1	4.00	21'형 보
2	24상	포장	포장 파손		0.3	0.1	0.03	m ²	1	0.03	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

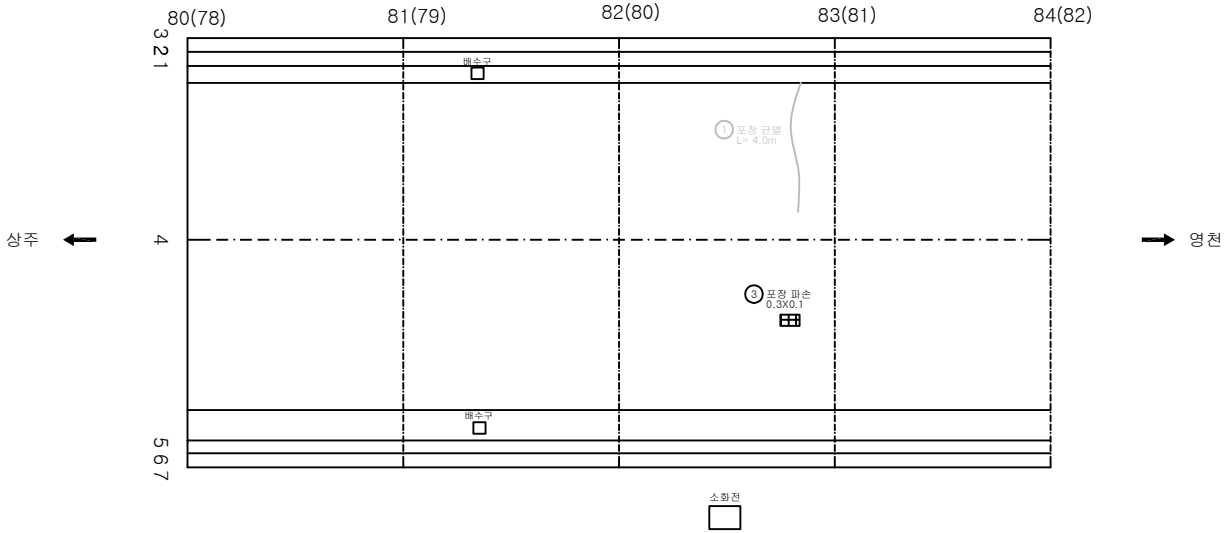

KEY PLAN

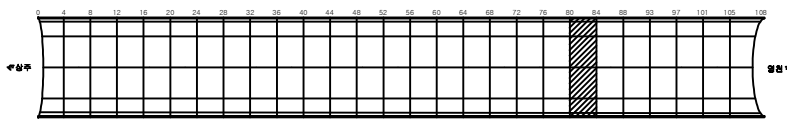

SECTION

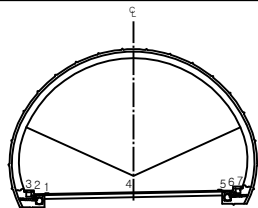


전 레


관	망상균열	재료분리	발주처 상주영천고속도로(주)
편지, 공동	바리, 파손	제수	용역명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 하반기 결의안 반영)
누수, 습윤부	표면	회절물	도면명 군위터널(영천방향) 외관조사사람도
철근 노출	침하	열화	도면번호 021
부식	좌굴, 변형	기타	

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	20상	배수시설	측구 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

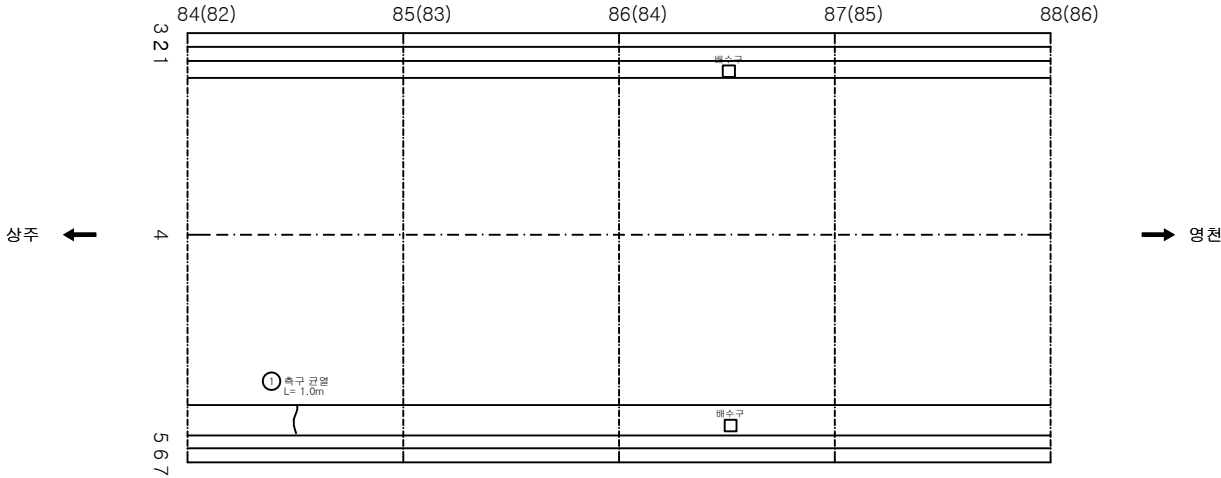

KEY PLAN



SECTION

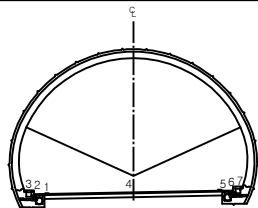


전 레


관 열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	제수	용 역 명
누수, 습윤부	표면	회적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 총액 (2025년 하반기 결산안전점검)
철근 노출	침하	열화	도 면 명
부식	좌굴, 변형	기타	군위터널(영천방향) 외관조사망도
			도 면 번호

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	19하	배수시설	측구 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	19하	배수시설	측구 파손		0.2	2.0	0.40	m ²	1	0.40	25'하 보수
3	20상	배수시설	측구 파손		0.1	0.2	0.02	m ²	1	0.02	
4	21하	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

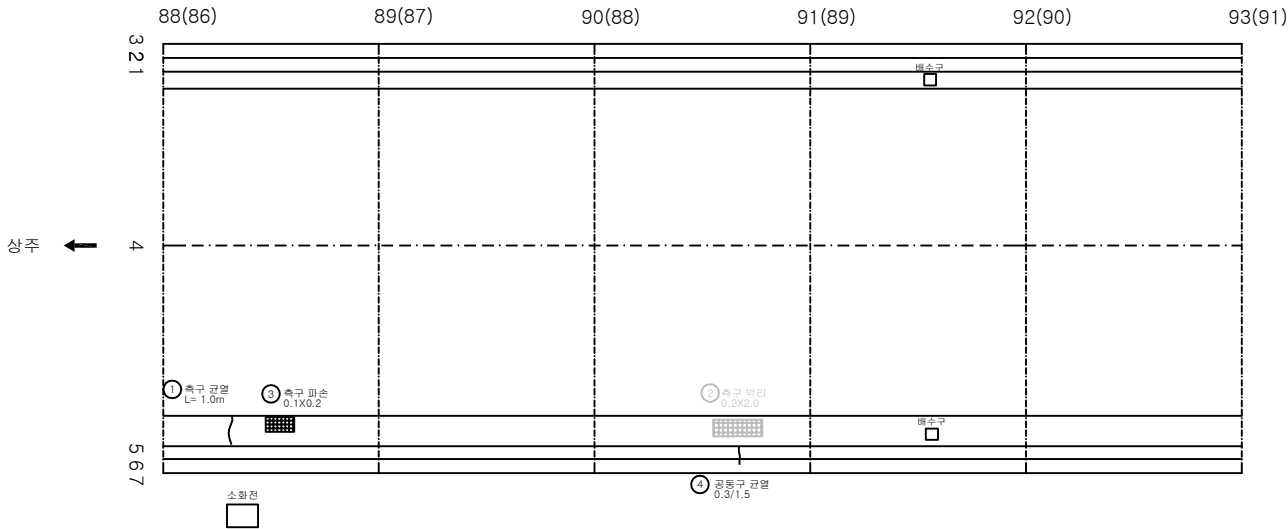

KEY PLAN



SECTION

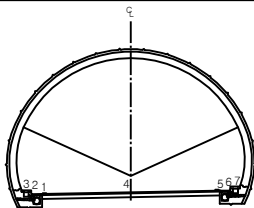


범례


	균열		망상균열		재보강	발주처	상주영천고속도로(주)
	편치, 공동		바리, 파손		제수	용역명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 하반기 결산인원점검)
	배수시설		바리		회복물	도면명	군위터널(영천방향) 외관조사사람도
	배수시설		침하		열화	도면번호	023
	배수시설		좌굴, 변형		기타		

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상물량	단위	개소	종합물량	
1	19하	배수시설	측구 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	19하	배수시설	측구 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

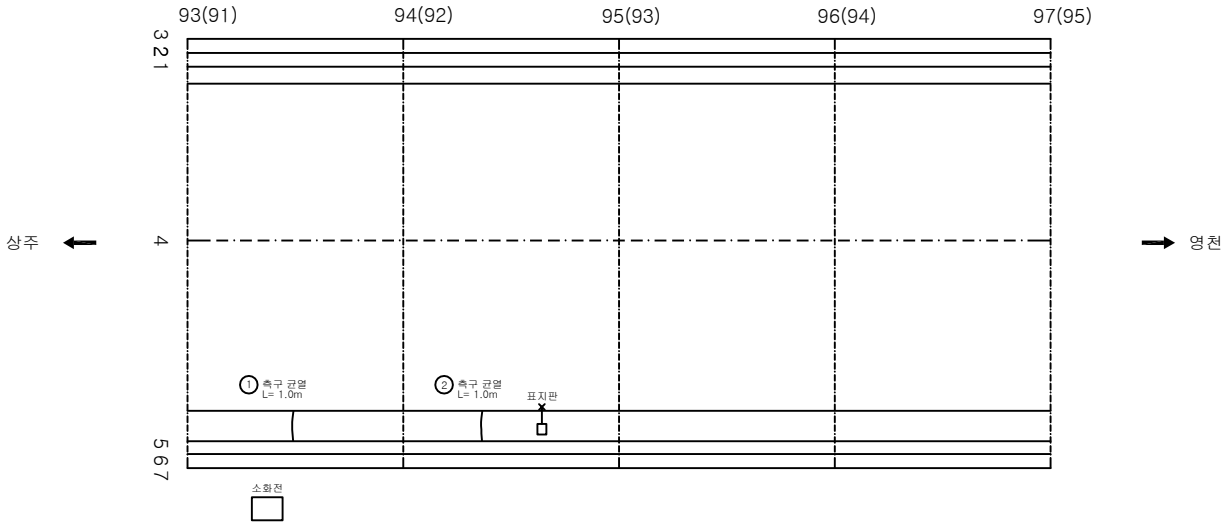

KEY PLAN



SECTION

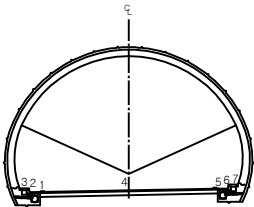


범례


	균열		망상균열		재료분리	발주처	상주영천고속도로(주)
	편치, 공동		바리, 파손		제수	용역명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 하반기 결산인원점검)
	배수시설		포면		회색물	도면명	군위터널(영천방향) 외관조사도
	배수시설		침하		열화	도면번호	024
	배수시설		좌굴, 변형		기타		

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상물량	단위	개소	종합물량	
1	19하	포장	포장 망상균열		1.0	5.0	5.00	m ²	1	5.00	25상 보수
2	19하	배수시설	측구 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
3	21하	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

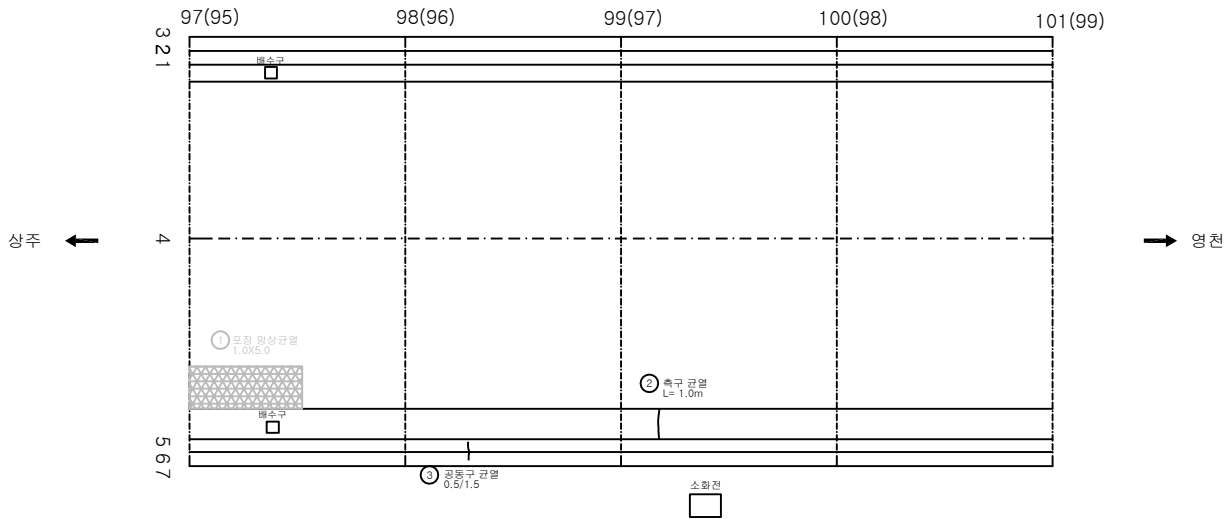

KEY PLAN



SECTION

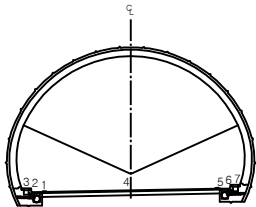


범례


균열	망상균열	재로분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	제수	용 의 명
누수, 습윤부	보터	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 총액 (2025년 하반기 결산인원명)
철근노출	침하	열화	도 면 명 군위터널(영천방향) 외관조사사망도
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 번호 025

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상물량	단위	개소	종합물량	
1	19하	배수시설	측구 막리		0.2	0.3	0.06	m ²	1	0.06	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

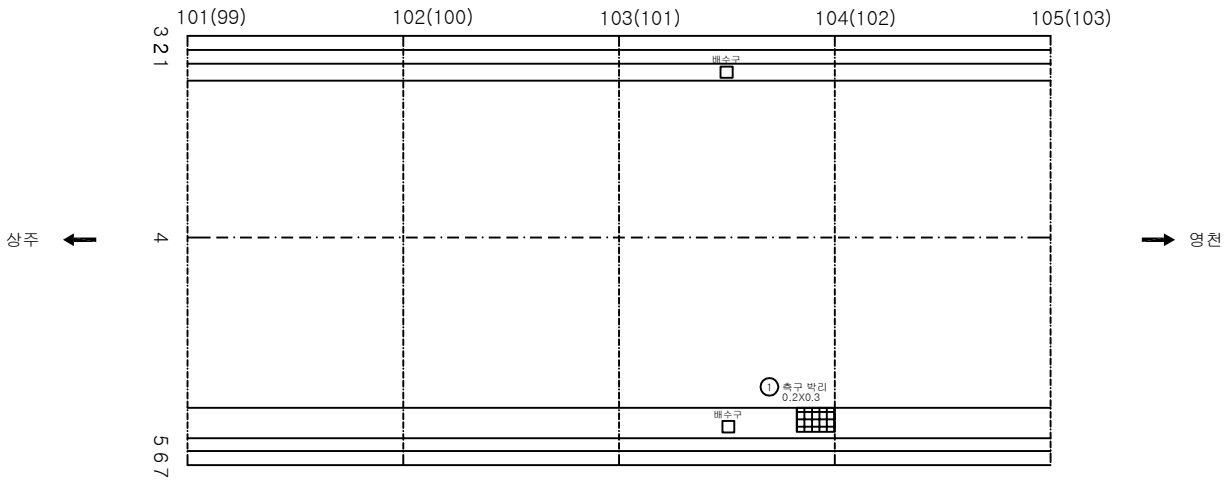

KEY PLAN



SECTION

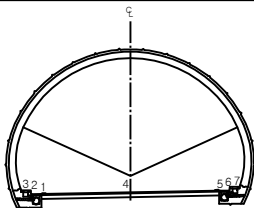


전 레


관 열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	제수	용 역 명
누수, 습윤부	표면	회적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 총액 (2025년 하반기 결산인원명)
철근 노출	침하	열화	도 면 명 군위터널(영천방향) 외관조사망도
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 번호 026

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상물량	단위	개소	종합물량	
1	19하	배수시설	측구 균열		1.0		1.00	m	1	1.00	
2	19하	배수시설	측구 박리		0.2	0.3	0.06	m ²	1	0.06	
3	21하	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
4	21하	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
5	21하	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	1	1.50	
6	21하	공동구	공동구 균열	0.3	1.5		1.50	m	2	3.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

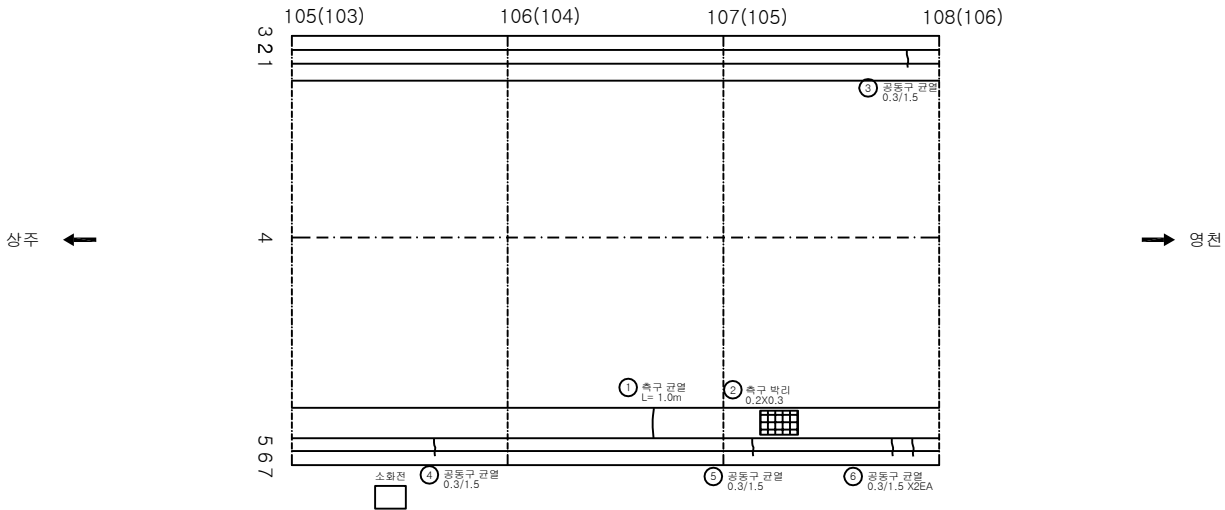

KEY PLAN



SECTION

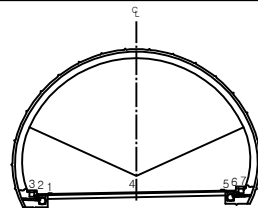

범례


	관 절		방상균열		재료분리	발 주 처	상주영천고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		제수	용 의 명	
	누수, 습윤부		보 더		퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 총액 (2025년 하반기 결산인원명)	
	도로면층		침 하		열 화	도 면 명	군위터널(영천방향) 외관조사사망도
	부 직		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호	027

라이닝 콘크리트


ID:군위터널(영천)-라이닝 Span No.1~4

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상물량	단위	개소	종합물량	
1	19하	측벽부	마감재 층분리		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
2	25하	측벽부	벽태		0.3	0.3	0.09	m ²	1	0.09	
3	25하	측벽부	벽태		0.3	0.3	0.09	m ²	1	0.09	
4	25하	천단부	망상균열		3.0	3.0	9.00	m ²	1	9.00	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

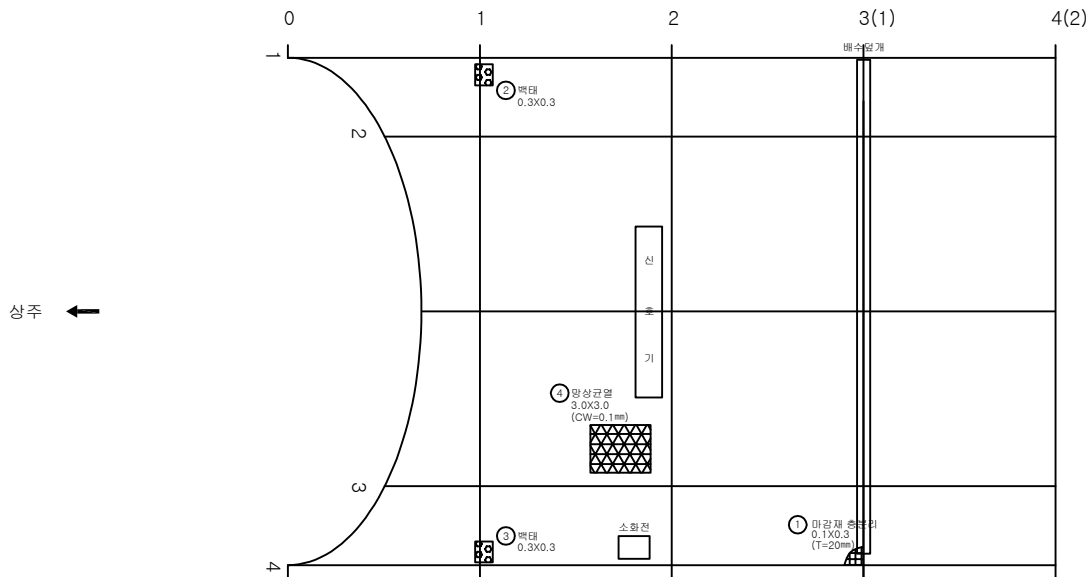

KEY PLAN




SECTION

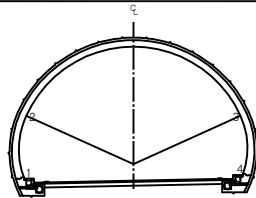


관 열	망상균열	재료분리	발 주 처
편치, 공동	박리, 파손	제수	상주영천고속도로(주)
누수, 습윤부	벽태	회적물	용 역 명
철근노출	침하	열화	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 총액 (2025년 하반기 결말인원명)
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 명
			군위터널(영천방향) 외관조사사망도
			도 면 번호
			028

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	중합 물량	
1	19하	측벽부	망상균열	0.2	9.0	2.0	18.00	m ²	1	18.00	손상증가
2	19하	측벽부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	1.5		1.50	m	1	1.50	21'하 보수
3	19하	측벽부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	2.0		2.00	m	1	2.00	
4	20하	천단부	충분리		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
5	21상	측벽부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	3.0		3.00	m	1	3.00	
6	25하	천단부	충분리		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
7	25하	측벽부	재균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	10.0		10.00	m	1	10.00	
8	25하	측벽부	망상균열	0.2	9.0	2.0	18.00	m ²	1	18.00	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

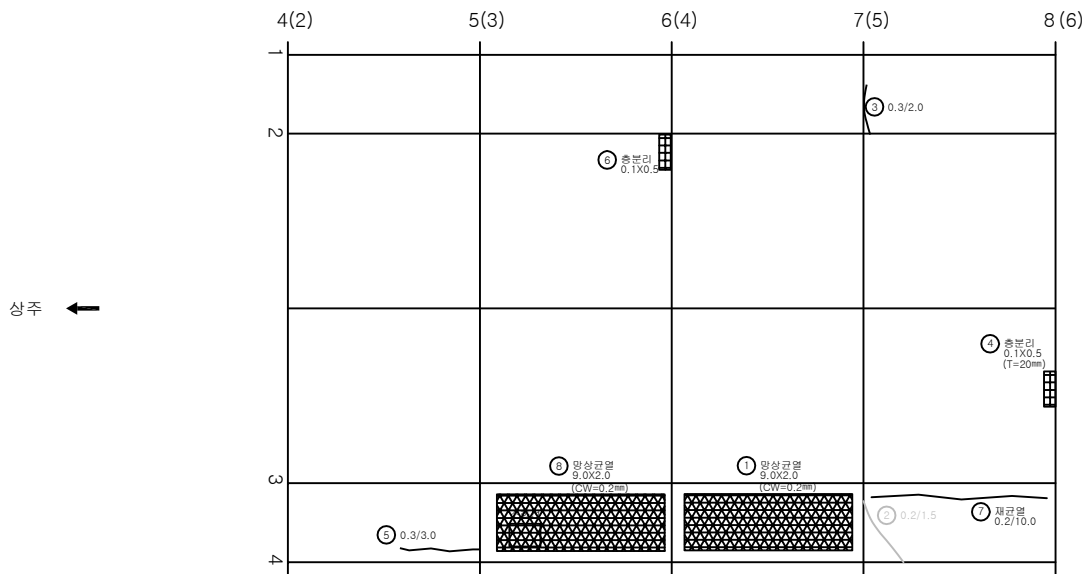

KEY PLAN



SECTION

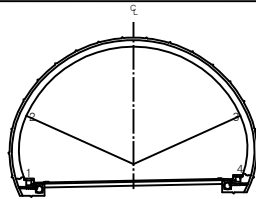


범례


균열	망상균열	재충분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	제수	용 역 명
누수, 습윤부	보 대	회적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 총액 (2025년 하반기 결산인원명)
철근노출	침하	열화	도 면 명 군위터널(영천방향) 외관조사사망도
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 번호 029

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	10.0		10.00	m	1	10.00	
2	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	1	2.00	
3	21하	측벽부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	1.0		1.00	m	1	1.00	
4	21하	측벽부	망상균열	0.2	2.0	8.0	16.00	m ²	1	16.00	
5	25하	측벽부	망상균열	0.2	2.0	8.0	16.00	m ²	1	16.00	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

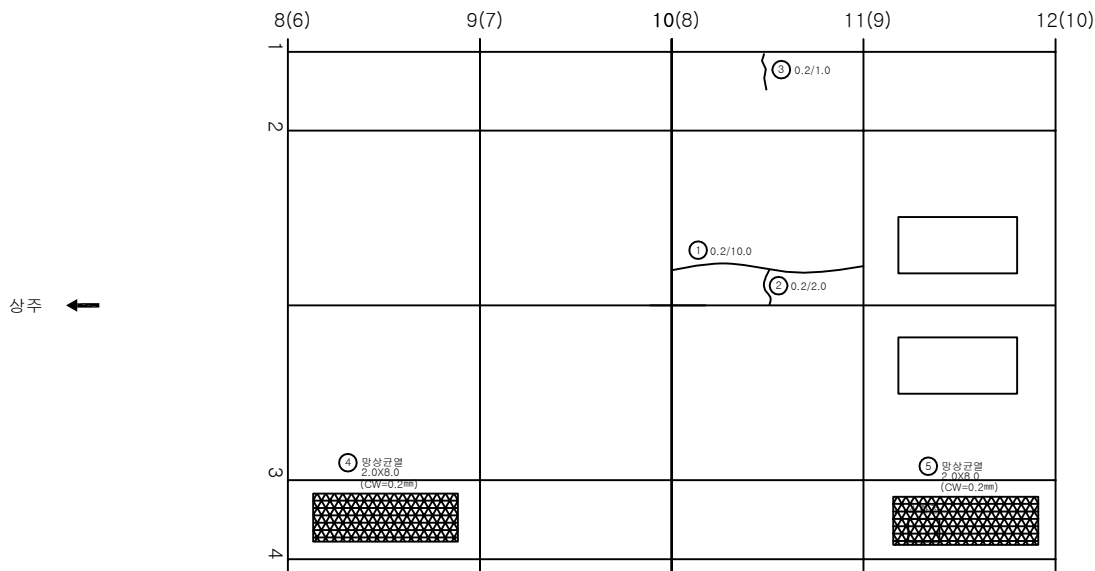

KEY PLAN



SECTION

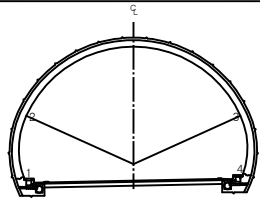


범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	제수	용 역 명
누수, 습윤부	보 대	회적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2025년 하반기 결말안전점검)
철근노출	침하	열화	도 면 명 군위터널(영천방향) 외관조사사망도
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 번호 030

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	21하	측벽부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	1	2.00	
2	25하	측벽부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	4.0		4.00	m	1	4.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

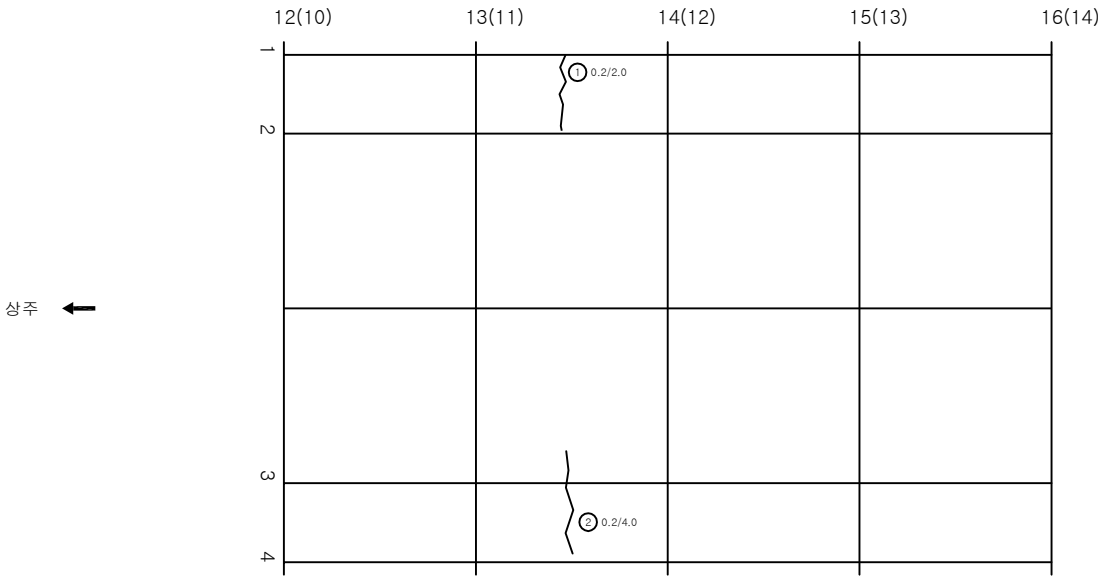

KEY PLAN



SECTION

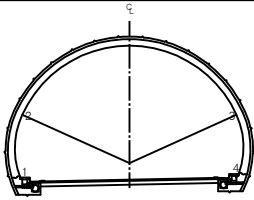


범례


	균열		망상균열		재료분리	발 주 처	상주영천고속도로(주)
	편치, 강돌		박리, 파손		제수	용 의 명	
	누수, 습윤부		녹 부		퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 총액 (2025년 하반기 결말인원명)	
	침하, 기울		변위		부식	도 면 명	군위터널(영천방향) 외관조사량도
	쓰레기, 낙하물		기타		기타	도 면 번호	031

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	5.0		5.00	m	1	5.00	
2	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.3	3.00		3.00	m	1	3.00	
3	20하	천단부	충분리		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
4	20하	측벽부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	2.0		2.00	m	1	2.00	
5	21하	측벽부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	1	2.00	
6	21하	측벽부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	1.5		1.50	m	1	1.50	
7	21하	천단부	재균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	7.0		7.00	m	1	7.00	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

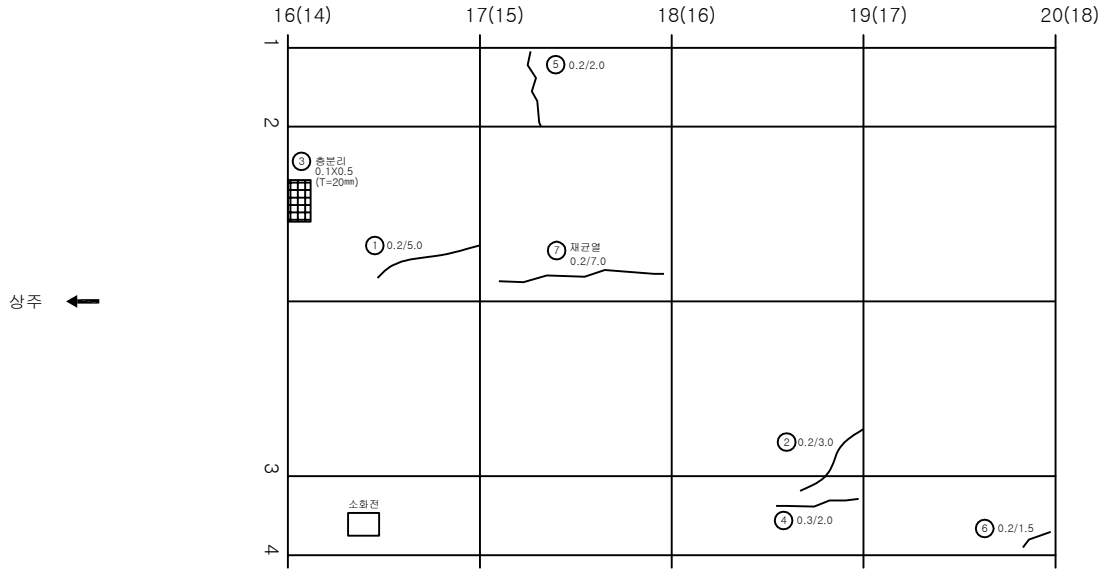

KEY PLAN



SECTION

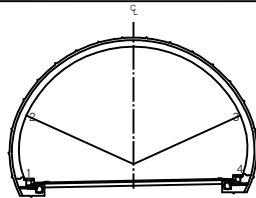


범례


균열	양상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
편치, 강동	박리, 파손	침수	용 역 명
누수, 습윤부	블록	변형물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 총액 (2025년 하반기 결산인원명)
절근노출	침하	열화	도 면 명 군위터널(영천방향) 외관조사사업도
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 번호 032

손 상 물 량 표


번 호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	19하	측벽부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.1	6.0		6.00	m	1	6.00	
2	19하	천단부	충분리		0.1	0.2	0.02	m ²	1	0.02	
3	21하	천단부	재균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	3.5		3.50	m	1	3.50	
4	25하	천단부	충분리		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
5	25하	천단부	충분리		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
6	25하	천단부	충분리		0.1	0.2	0.02	m ²	1	0.02	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

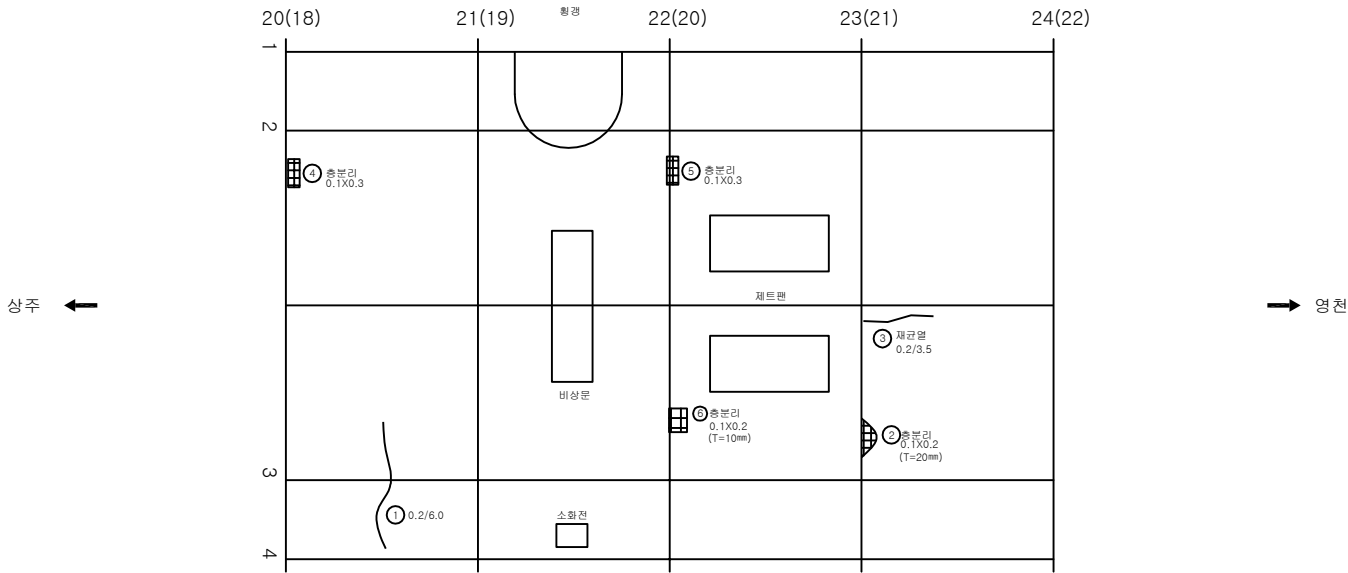

KEY PLAN

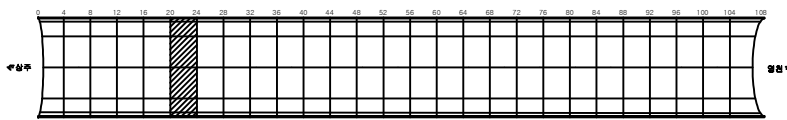

SECTION

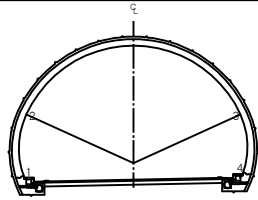


범례


균열	망상균열	재분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	제수	용 역 명
누수, 습윤부	보 대	회적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 총액 (2025년 하반기 결산인원명)
철근노출	침하	열화	도 면 명
부식	좌굴, 변형	기타	군위터널(영천방향) 외관조사사망도
			도 면 번 호

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	총합 물량	
1	19하	천단부	충분리		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
2	21하	측벽부	망상균열	0.2	2.0	8.0	16.00	m ²	1	16.00	
3	21하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	9.0		9.00	m	1	9.00	
4	21하	천단부	재균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	4.5		4.50	m	1	4.50	
5	23하	천단부	충분리		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
6	25하	측벽부	망상균열	0.2	2.0	8.0	16.00	m ²	1	16.00	
7	25하	측벽부	망상균열	0.2	2.0	8.0	16.00	m ²	1	16.00	
8	25하	측벽부	망상균열	0.2	2.0	8.0	16.00	m ²	1	16.00	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

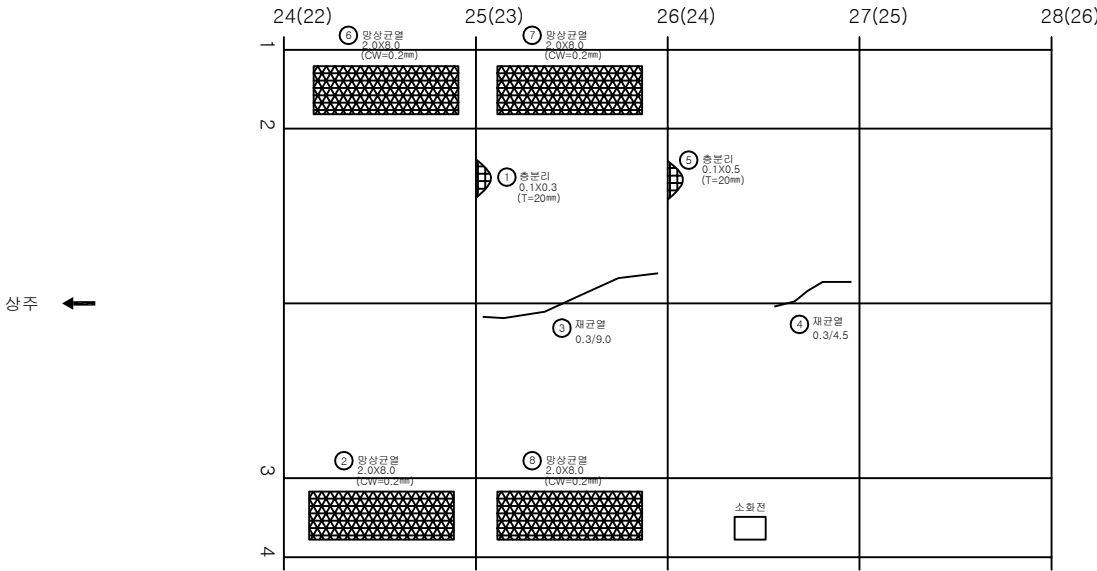

KEY PLAN



SECTION

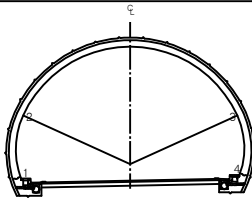


범례


관 열	망상균열	재충분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	제수	용 역 명
누수, 습윤부	벽면	회적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 총액 (2025년 하반기 결산인원명)
철근노출	침하	열화	도 면 명 군위터널(영천방향) 외관조사망도
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 번호 034

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	20상	측벽부	망상균열	0.2	2.0	8.0	16.00	m ²	1	16.00	손상증가
2	25하	천단부	재균열 (Cw=0.3mm미만)	0.2	5.0		5.00	m	1	5.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

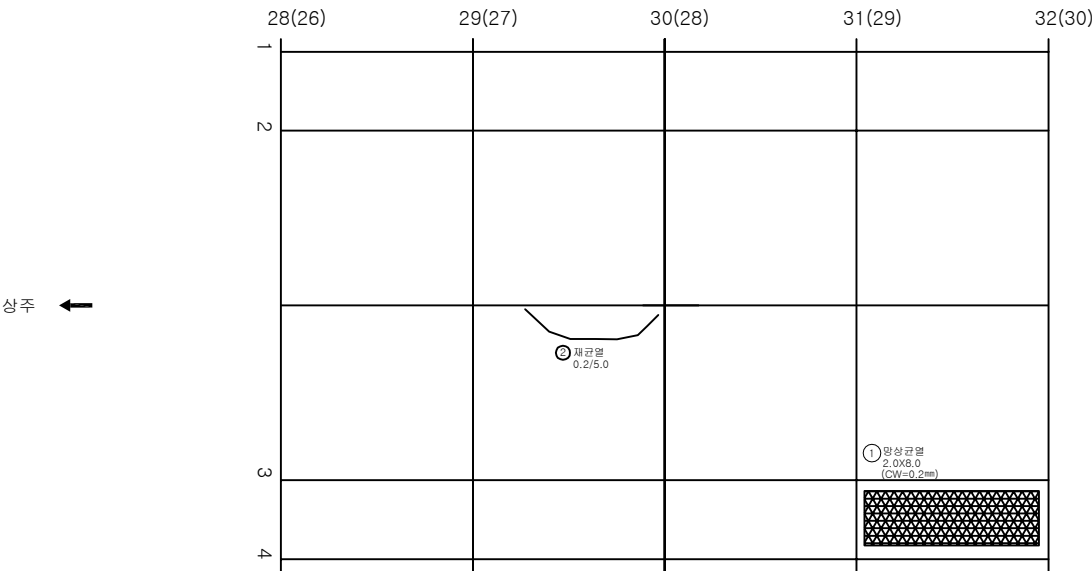

KEY PLAN



SECTION

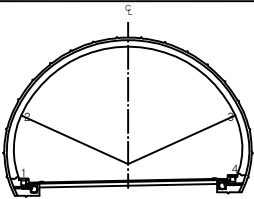


범례


콘크리트	망상균열	재료분리	발주처 상주영천고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	제수	용역명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 하반기 결말인원점검)
우수 유출부	보이드	뒤틀림	도면명 군위터널(영천방향) 외관조사사양도
철근 노출	침하	열화	도면번호 035
부식	좌굴, 변형	기타	

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	19하	측벽부	망상균열	0.2	2.0	1.0	2.00	m ²	1	2.00	
2	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	10.0		10.00	m	1	10.00	
3	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	10.0		10.00	m	1	10.00	
4	21하	측벽부	망상균열	0.2	4.0	2.0	8.00	m ²	1	8.00	
5	21하	천단부	재균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	4.0		4.00	m	1	4.00	
6	23하	천단부	충분리		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

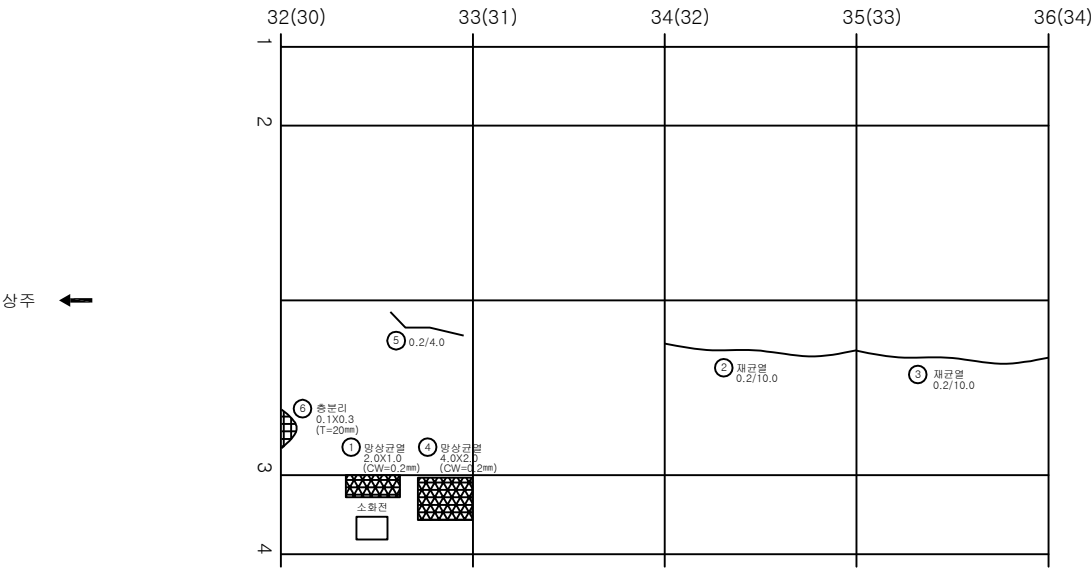

KEY PLAN




SECTION

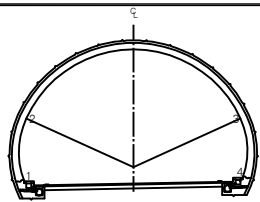


비 례	구 역	망상균열	재충분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
	편차, 공동	박리, 파손	제수	용 역 명
	누수, 습윤부	벽면	회죽물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2025년 하반기 결말인원점검)
	철근노출	침하	열화	도 면 명
	부식	좌굴, 변형	기타	군위터널(영천방향) 외관조사사망도
				도 면 번 호

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	19하	천단부	층분리		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
2	19하	천단부	층분리		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
3	19하	측벽부	마감재 탈락		0.2	0.5	0.10	m ²	1	0.10	
4	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	10.0		10.00	m	1	10.00	
5	20상	측벽부	망상균열	0.2	3.0	1.0	3.00	m ²	1	3.00	
6	21하	측벽부	망상균열	0.2	2.0	9.0	18.00	m ²	1	18.00	
7	25하	측벽부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	4.0		4.00	m	1	4.00	
8	25하	측벽부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	4.0		4.00	m	1	4.00	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

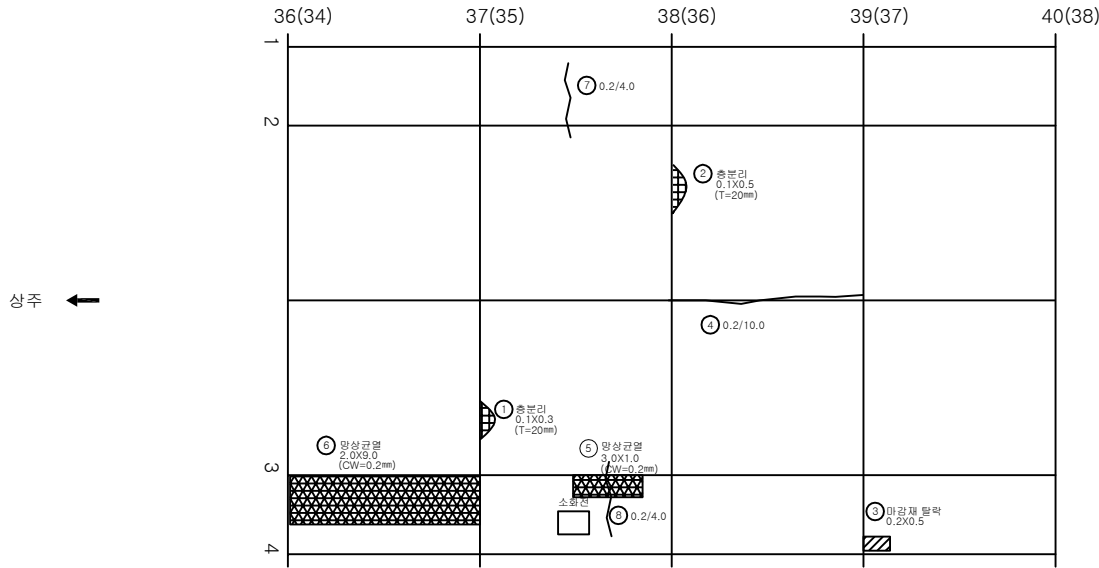

KEY PLAN



SECTION

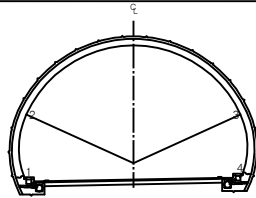


범례


	층분리		망상균열		재분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
	소파면		층분리		재분리	용 역 명
	층분리		층분리		재분리	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2025년 하반기 결산안전점검실적)
	층분리		층분리		재분리	도 면 명
	층분리		층분리		재분리	군위터널(영천방향) 외관조사사망도
	층분리		층분리		재분리	도 면 번호

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너 비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	종 합 물 량	
1	19하	천 단 부	채 균 열 (Cw=0.3mm미만)	0.2	10.0		10.00	m	1	10.00	
2	19하	천 단 부	채 균 열 (Cw=0.3mm미만)	0.2	10.0		10.00	m	1	10.00	
3	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm미만)	0.2	5.0		5.00	m	1	5.00	손 상 증 가
4	21하	측 벽 부	망 상 균 열	0.2	2.0	9.0	18.00	m ²	1	18.00	
5	21하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm이상)	0.3	2.0		2.00	m	1	2.00	
6	25하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm미만)	0.2	3.0		3.00	m	1	3.00	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

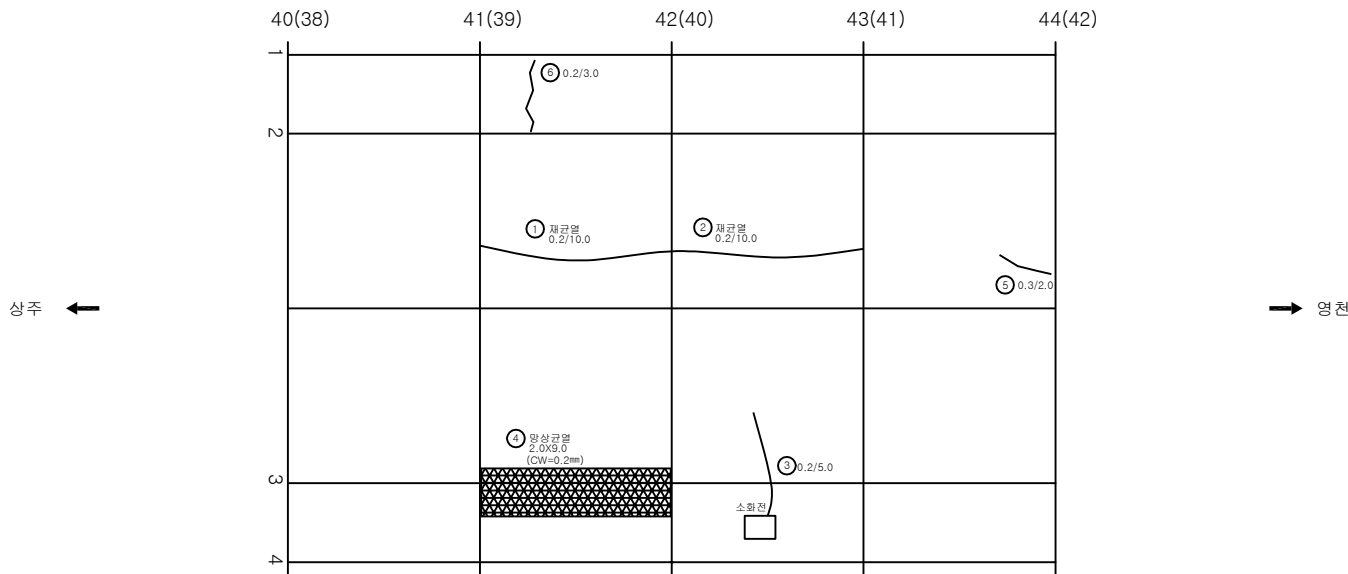

KEY PLAN



SECTION

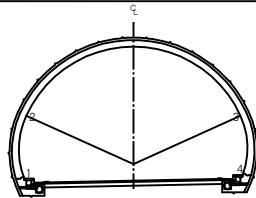


범례


균 열	망 상 균 열	재 료 분 리	발 주 처 상 주 영 천 고 속 도 로 (주)
편 치, 광 동	바 리, 파 손	제 수	용 역 명
누 수, 습윤 부	배 토	회 적 물	상 주 영 천 고 속 도 로 2024~2025년 시 설 보 안 관 력 관 령 총 칙 (2025년 하 반 기 결 결 안 전 결 결)
활 기 노 출	침 하	열 화	도 면 명 군 위 터 널 (영 천 방 향) 외 관 조 사 방 도
부 식	좌 굴, 변 형	기 타	도 면 번 호 038

손 상 물 량 표


번 호	발 생 년 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너 비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	측벽부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	3.0		3.00	m	1	3.00	
2	21하	측벽부	망상균열	0.2	2.0	9.0	18.00	m ²	1	18.00	
3	21하	측벽부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	1	2.00	
4	21하	천단부	균열(Cw=0.3mm이상)	0.3	3.5		3.50	m	1	3.50	
5	23하	천단부	충분리		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

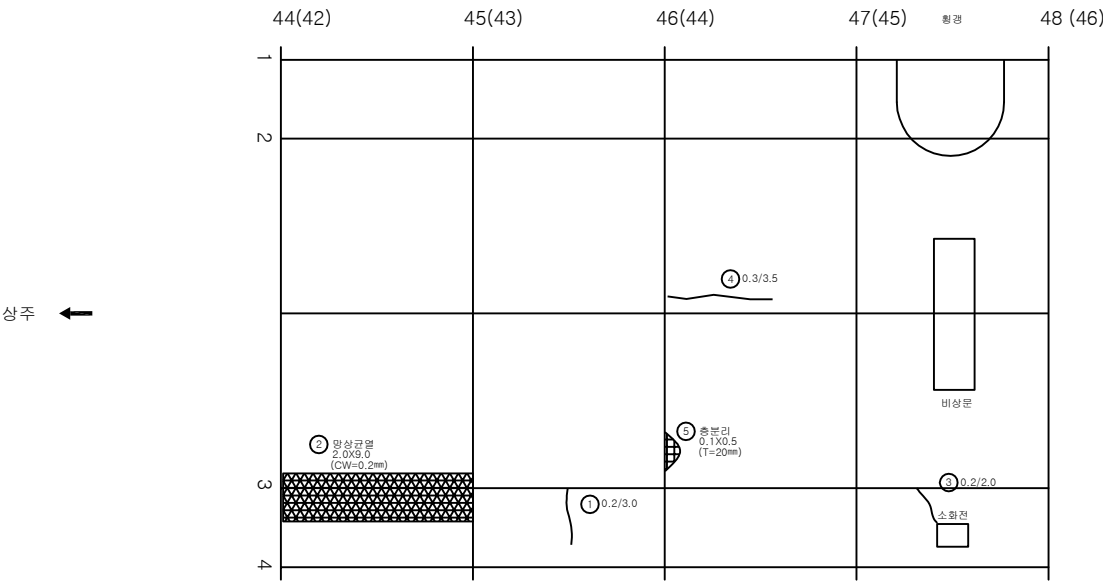

KEY PLAN



SECTION

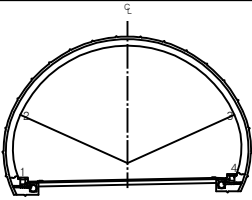


범례


	균열		망상균열		재충분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		제수	용 역 명
	누수, 습윤부		보 대		회차물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 총액 (2025년 하반기 결산인원명)
	철근노출		침하		열화	도 면 명 군위터널(영천방향) 외관조사량도
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번 호 039

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너 비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천 단 부	충 분 리		0.1	0.2	0.02	m ²	1	0.02	
2	19하	천 단 부	충 분 리		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
3	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm미만)	0.2	10.0		10.00	m	1	10.00	
4	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm미만)	0.2	3.0		3.00	m	1	3.00	
5	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm미만)	0.2	10.0		10.00	m	1	10.00	21하 보수
6	19하	천 단 부	충 분 리		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
7	21하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm이상)	0.5	7.0		7.0	m	1	7.00	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

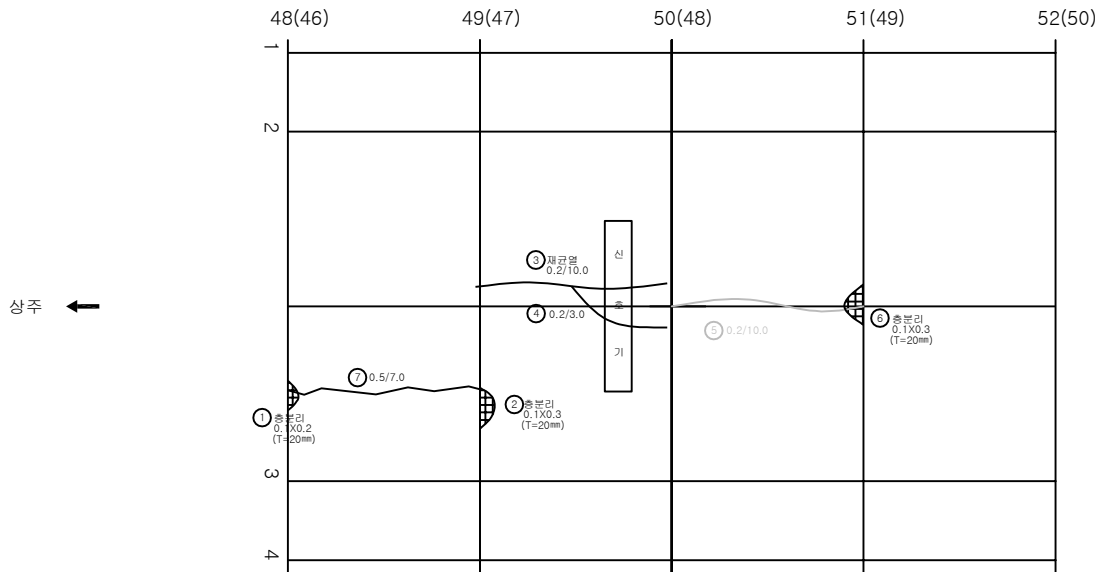

KEY PLAN




SECTION

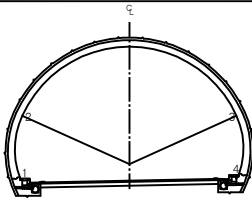


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너 비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	천 단 부	충 분 리		0.1	0.2	0.02	m ²	1	0.02	
2	19하	천 단 부	충 분 리		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
3	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm미만)	0.2	10.0		10.00	m	1	10.00	
4	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm미만)	0.2	3.0		3.00	m	1	3.00	
5	19하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm미만)	0.2	10.0		10.00	m	1	10.00	21하 보수
6	19하	천 단 부	충 분 리		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
7	21하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm이상)	0.5	7.0		7.0	m	1	7.00	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

손 상 물 량 표


번 호	발 생 년 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너 비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	종 합 물 량	
1	19하	천 단 부	채 균 열 (Cw=0.3mm미만)	0.2	10.0		10.00	m	1	10.00	
2	20상	측 벽 부	균 열 (Cw=0.3mm미만)	0.1	3.0		3.00	m	1	3.00	
3	21하	측 벽 부	균 열 (Cw=0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	1	2.00	
4	25하	천 단 부	균 열 (Cw=0.3mm이상)	0.3	3.0		3.00	m	1	3.00	
5	25하	천 단 부	채 균 열 (Cw=0.3mm미만)	0.2	10.0		10.00	m	1	10.00	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

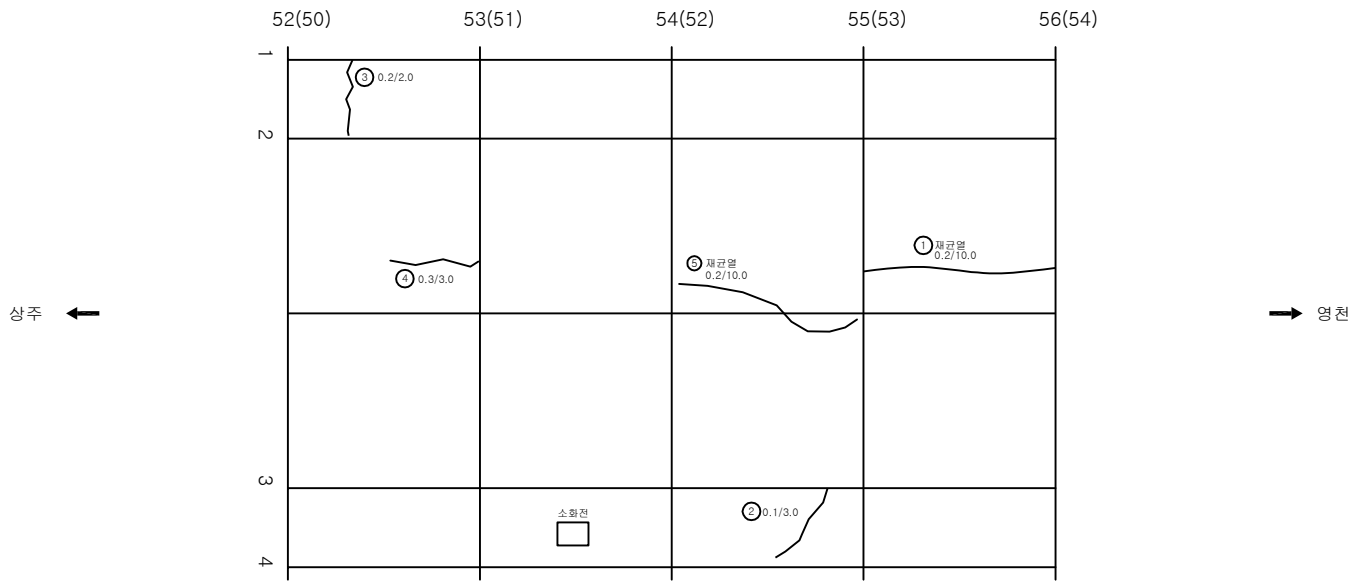

KEY PLAN



SECTION

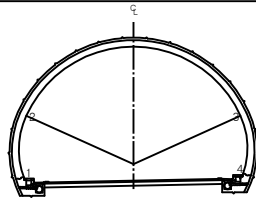


면 레


균 열	방 수 균 열	재 료 분 리	발 주 처 상 주 영 천 고 속 도 로 (주)
편 치, 강 동	박 리, 파 손	제 수	용 의 명
부 수, 습윤 부	보 더	회 직 물	상 주 영 천 고 속 도 로 2024~2025년 시 설 보 양 안 전 결 결 총 역 (2025년 하 반 기 결 결 안 전 결 결)
철근 누 출	침 하	열 화	도 면 명 군 위 터 널 (영 천 방 향) 외 관 조 사 방 도
부식	좌 굴, 변 형	기 타	도 면 번 호 041

손 상 물 량 표


번 호	발 생 년 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너 비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	종 합 물 량	
1	19하	천 단 부	채 공 열 (Cw=0.3mm미만)	0.2	10.0		10.00	m	1	10.00	
2	21하	측 벽 부	망 상 균 열	0.2	2.0	9.0	18.00	m ²	1	18.00	
3	23하	천 단 부	채 공 열 (Cw=0.3mm미만)	0.2	10.0		10.00	m	1	10.00	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

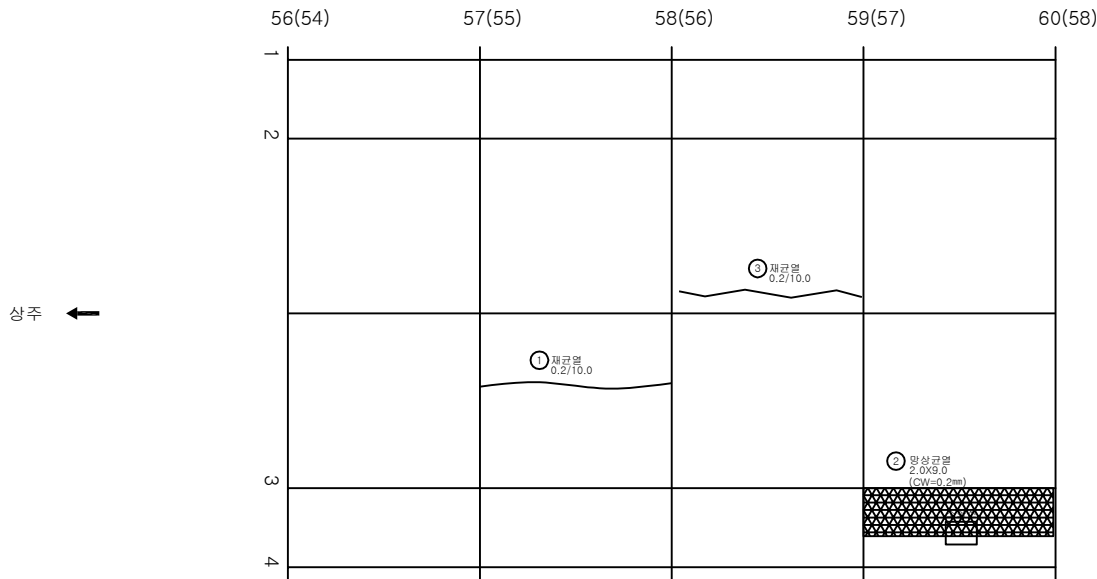

KEY PLAN



SECTION

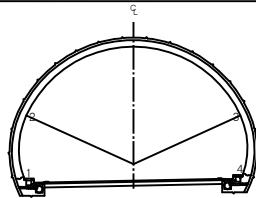


범례


관 열	망 상 균 열	재 료 분 리	발 주 처 상 주 영 천 고 속 도 로 (주)
편 치, 강 동	박 리, 파 손	제 수	동 의 명
부 수, 습윤 부	보 더	회 직 물	상 주 영 천 고 속 도 로 2024~2025년 시 설 보 안 관 련 공 사 명 례 (2025년 하 반 기 결 결 안 명 례)
철근 노출	침 하	열 화	도 면 명 군 위 터 널 (영 천 방 향) 외 관 조 사 명 례
부 식	좌 굴, 변 형	기 타	도 면 번 호

손 상 물 량 표


번 호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	중합 물량	
1	19하	천단부	채균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	10.0		10.00	m	1	10.00	
2	19하	천단부	채균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	10.0		10.00	m	1	10.00	
3	19하	천단부	채균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	10.0		10.00	m	1	10.00	
4	20상	측벽부	망상균열	0.2	2.0	1.0	2.00	m ²	1	2.00	
5	21하	측벽부	마감재 총분리		0.2	0.3	0.06	m ²	1	0.06	
6	21하	천단부	총분리		0.3	1.0	0.30	m ²	1	0.30	
7	25하	천단부	총분리		0.3	1.0	0.30	m ²	1	0.30	
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

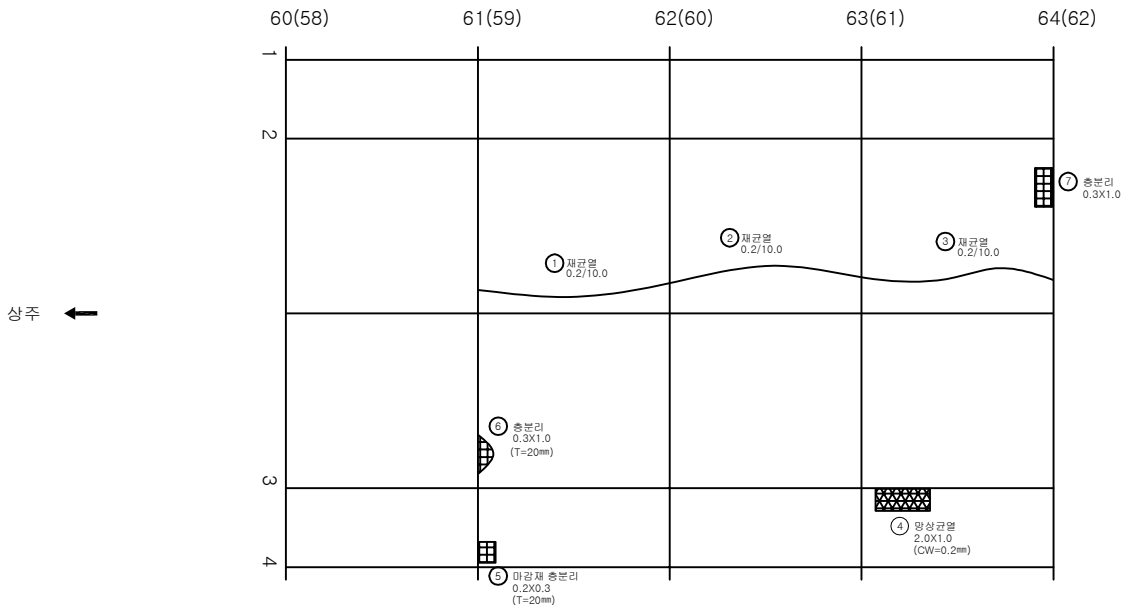

KEY PLAN

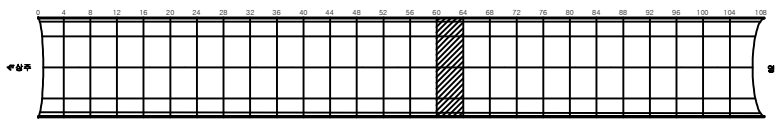

SECTION

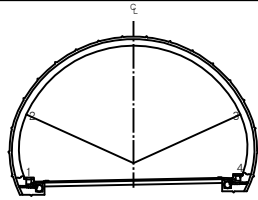


범례


	콘크리트		망상균열		재분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		제수	용 역 명
	누수, 슬로트		벽면		외적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 총액 (2025년 하반기 결산인원명)
	철근노출		침하		열화	도 면 명
	부식		좌굴, 변형		기타	군위터널(영천방향) 외관조사사망도
						도 면 번호

손 상 물 량 표


번 호	발 생 연 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너 비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	20상	측벽부	마감재 박락		0.2	0.3	0.06	m ²	1	0.06	
2	21하	측벽부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	1	2.00	
3	21하	측벽부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	9.00		9.00	m	1	9.00	
4	21하	천단부	충분리		0.4	1.0	0.40	m ²	1	0.40	
5	21하	천단부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	7.00		7.00	m	1	7.00	
6	25하	천단부	재충분리		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

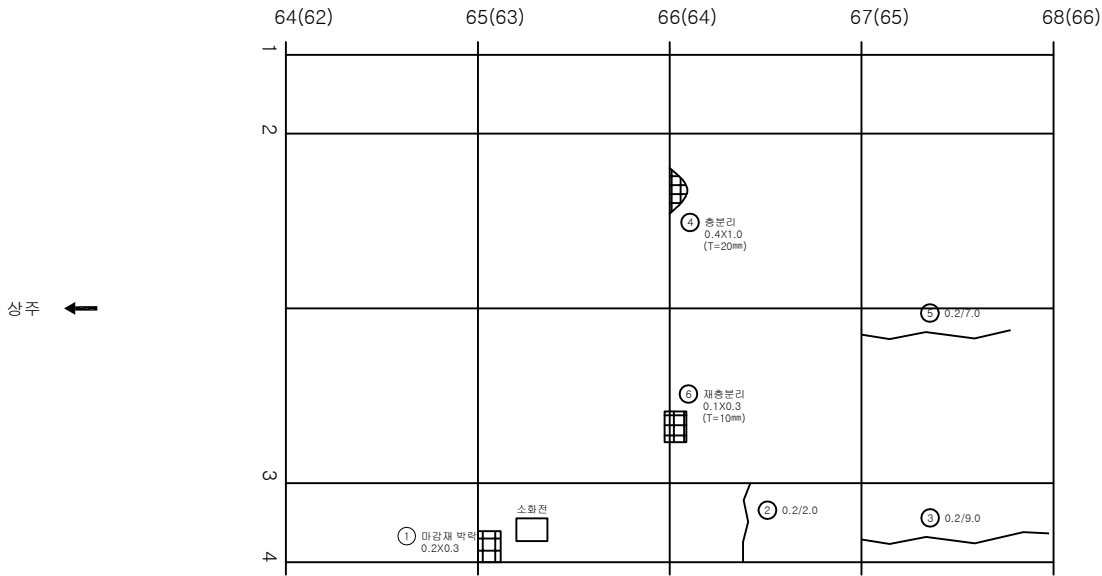

KEY PLAN

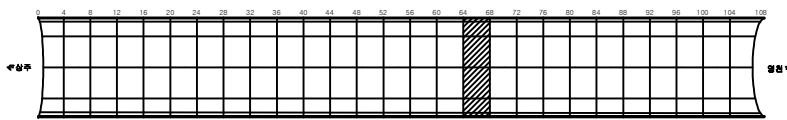

SECTION

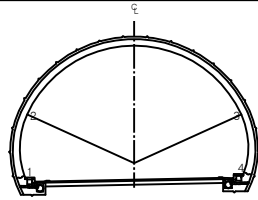


범례

균열	망상균열	재충분리
편치, 공동	박리, 파손	제수
누수, 습윤부	배대	회적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타


발 주 처	상주영천고속도로(주)
용 의 명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 하반기 결말인원점검)
도 면 명	군위터널(영천방향) 외관조사사업도
도 면 번 호	044

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	25상	천단부	충분리		0.2	0.3	0.06	m ²	1	0.06	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

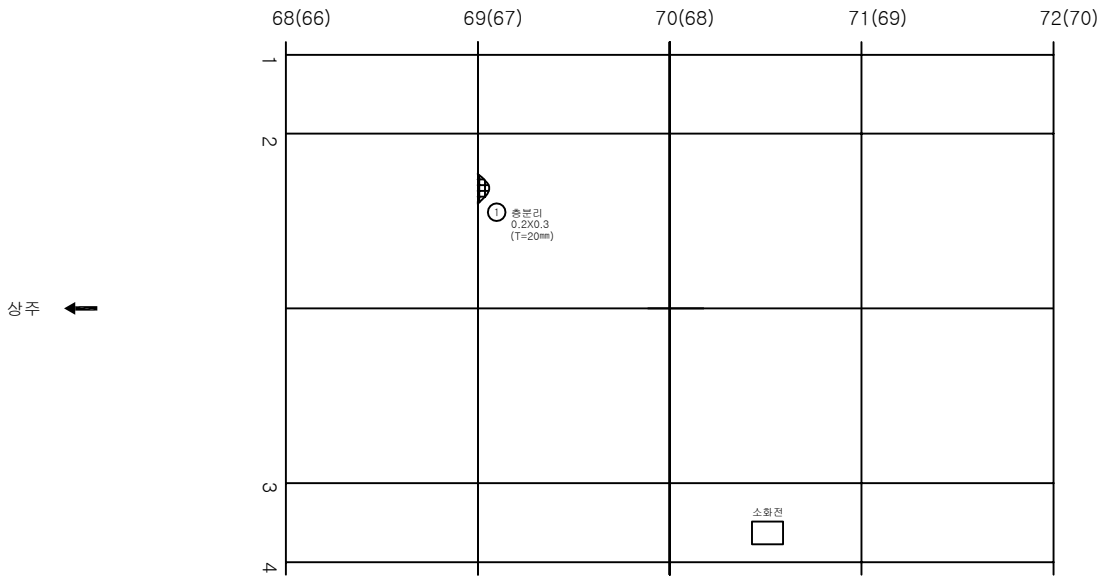

KEY PLAN



SECTION

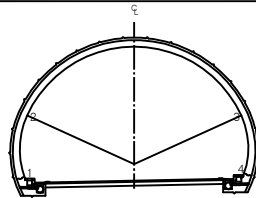


범례


	관 열		망상균열		재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		제수	용 역 명
	누수, 습윤부		표면		회적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 총액 (2025년 하반기 결말인원점검)
	철근노출		침하		열화	도 면 명
	부식		좌굴, 변형		기타	군위터널(영천방향) 외관조사사람도
						도 면 번호
						045

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	19하	천단부	충분리		0.2	1.5	0.30	m ²	1	0.30	
2	19하	천단부	재균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	10.0		10.00	m	1	10.00	
3	20상	측벽부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	3.0		3.00	m	1	3.00	
4	21상	측벽부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	3.0		3.00	m	1	3.00	
5	21하	측벽부	마감재 충분리		0.2	0.3	0.06	m ²	1	0.06	
6	23하	천단부	충분리		0.1	0.3	0.03	m ²	1	0.03	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

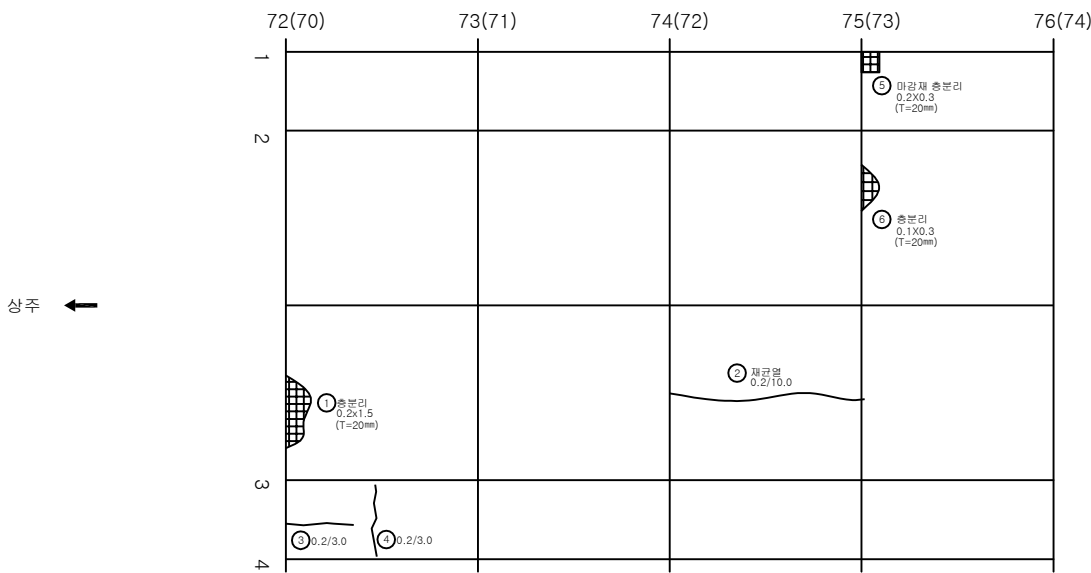

KEY PLAN

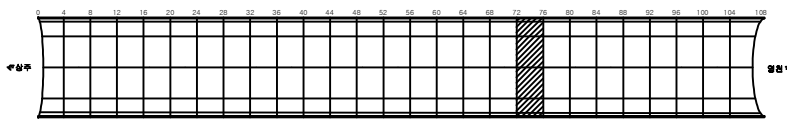

SECTION

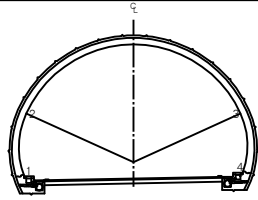


범례


콘크리트	방상균열	재충분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
균열, 공동	박리, 파손	제수	용 역 명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 총역 (2025년 하반기 결말안전점검)
누수, 습윤부	벗겨짐	부식	도 면 명 군위터널(영천방향) 외관조사사업도
철근노출	얼룩	기타	도 면 번호 046
부식	얼룩, 변형		

손 상 물 량 표


번 호	발 생 년 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너 비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	종 합 물 량	
1	19하	천 단 부	충 분 리		0.1	1.5	0.15	m ²	1	0.15	
2	19하	천 단 부	반 평 형 균 결 (Cw=0.3mm미만)	0.2	3.0		3.00	m	1	3.00	
3	25하	천 단 부	충 분 리		0.1	0.4	0.04	m ²	1	0.04	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

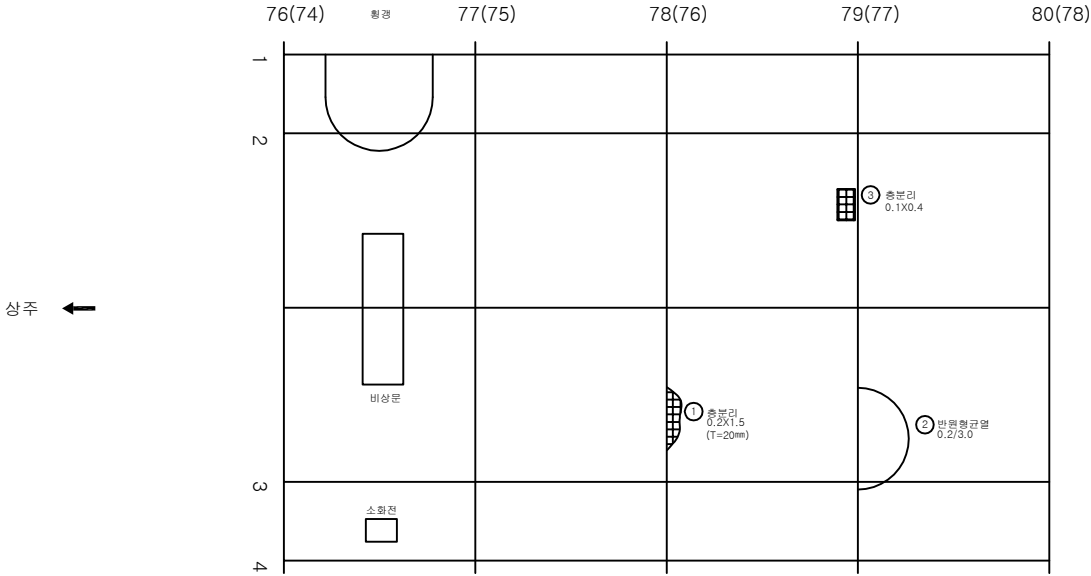

KEY PLAN



SECTION

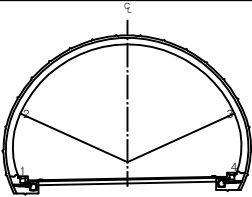


범 례

관 열	망 상 균 결	재 료 분 리
편 치, 강 동	박 리, 파 손	제 수
부 수 습 유 물	표 대	회 직 물
철 근 누 출	침 하	열 화
부 식	좌 굴, 변 형	기 타


발 주 처 상 주 영 천 고 속 도 로 (주)
용 역 명 상 주 영 천 고 속 도 로 2024~2025년 시 설 보 안 관 련 공 사 (2025년 하 반 기 결 결 안 명 결)
도 면 명 군 위 터 널 (영 천 방 향) 외 관 조 사 망 도
도 면 번 호

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고	
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소		종합 물량
1	19하	천단부	충분리		0.1	0.1	0.01	m²	1	0.01	
2	19하	천단부	충분리		0.1	0.2	0.02	m²	1	0.02	
3	19하	천단부	충분리		0.1	0.5	0.05	m²	1	0.05	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

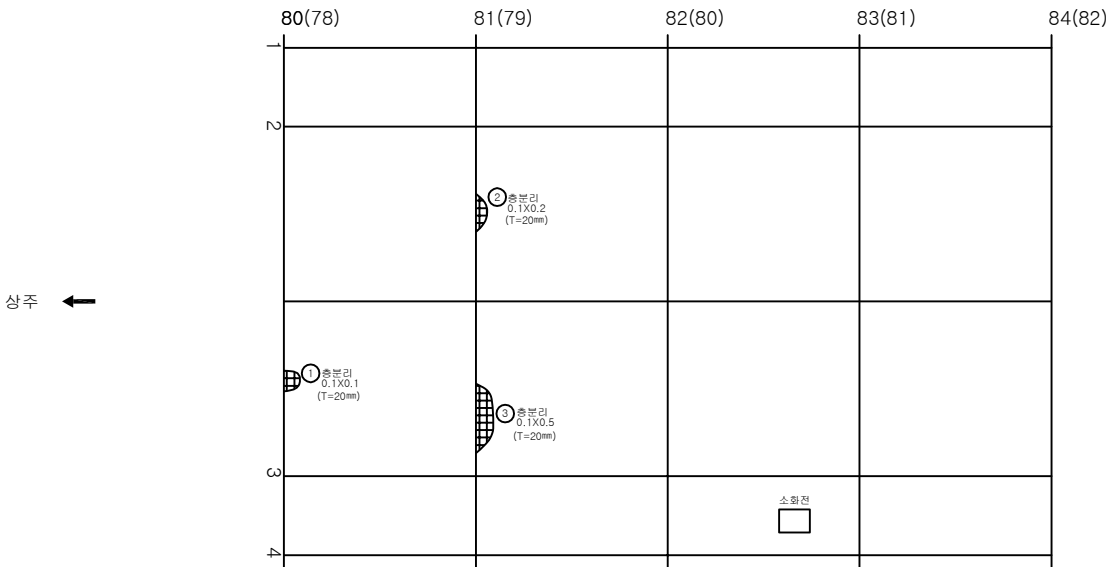

KEY PLAN



SECTION

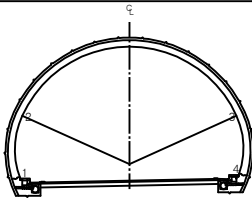


범례


콘크리트	방상근열	재충분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
편치, 강등	박리, 파손	제수	용 역 명
누수, 습윤부	보 대	퇴적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 총액 (2025년 하반기 결말인원명)
철근노출	침하	열화	도 면 명
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 번호

손 상 물 량 표


번 호	발 생 년 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너 비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	총 합 물 량	
1	19하	측벽부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	0.5		0.50	m	1	0.50	
2	20상	측벽부	마감재 층분리		0.5	0.5	0.25	m ²	1	0.25	
3	21하	측벽부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	4.0		4.00	m	1	4.00	손상증가
4	25하	천단부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	5.0		5.00	m	1	5.00	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

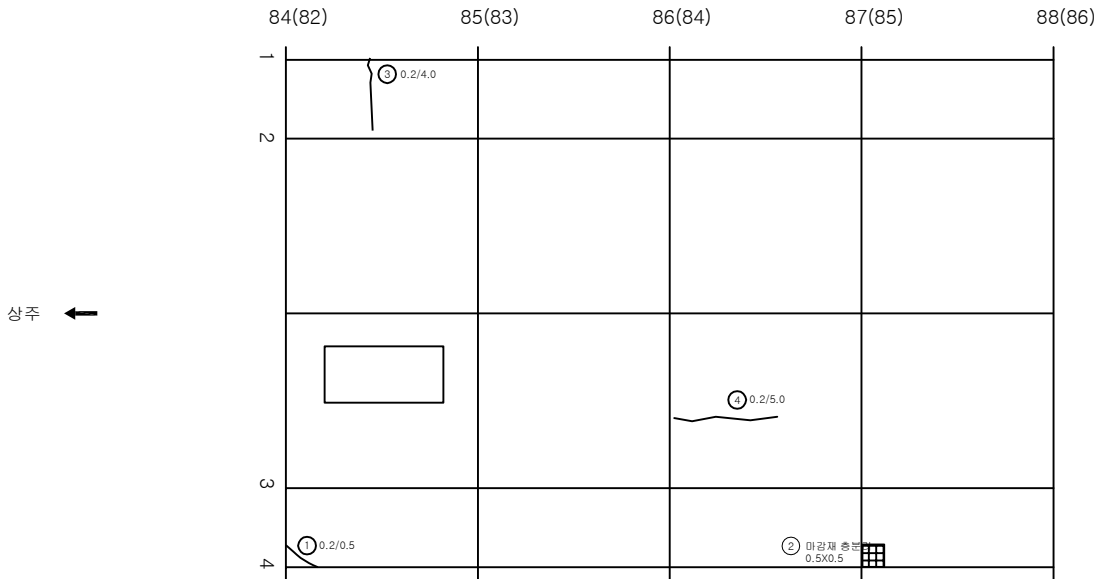

KEY PLAN



SECTION

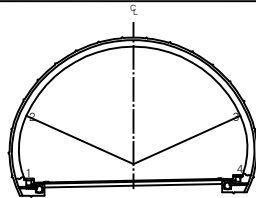


범례

균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	제수	용 역 명
누수, 습윤부	벽면	회죽물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2025년 하반기 결말인원점검)
철근노출	침하	열화	도 면 명 군위터널(영천방향) 외관조사사양도
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 번 호 049


ID:군위터널(영천)-라 이 닝 Span No.89~92

손 상 물 량 표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	19하	천단부	층분리		0.1	0.2	0.02	m ²	1	0.02	
2	25하	측벽부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	2.0		2.00	m	2	4.00	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

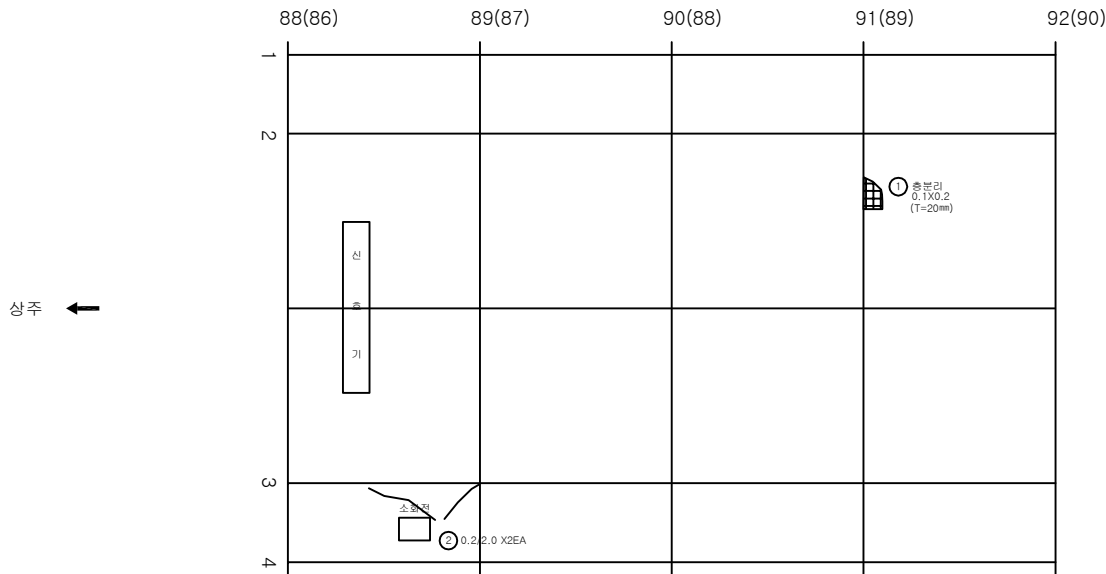

KEY PLAN



SECTION

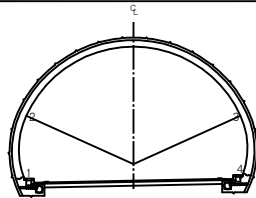


범례


균열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	제수	용 역 명
누수, 습윤부	보 대	회적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 총역 (2025년 하반기 결말안전점검)
철근노출	침하	열화	도 면 명
부식	좌굴, 변형	기타	군위터널(영천방향) 외관조사사람도
			도 면 번호

손 상 물 량 표


번 호	발 생 년 도	부 재	손 상 내 용	손 상 현 황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너 비 (m)	손 상 물 량	단 위	개 소	종 합 물 량	
1	19하	천 단 부	충 분 리		0.1	0.5	0.05	m ²	1	0.05	
2	19하	천 단 부	충 분 리		0.2	0.5	0.10	m ²	1	0.10	
3	21하	측 벽 부	백 태		0.2	0.3	0.06	m ²	1	0.06	
4	21하	천 단 부	충 분 리		0.2	0.5	0.10	m ²	1	0.10	
5	25하	측 벽 부	망 상 균 열	0.2	2.0	8.0	16.00	m ²	1	16.00	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

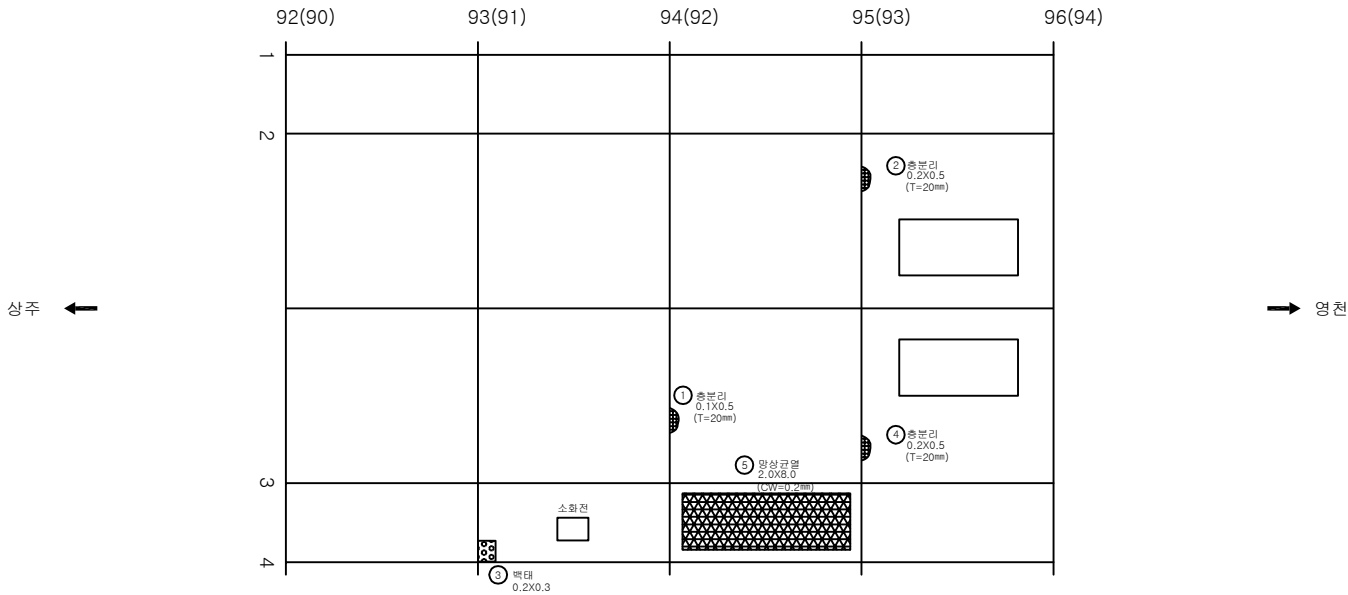

KEY PLAN

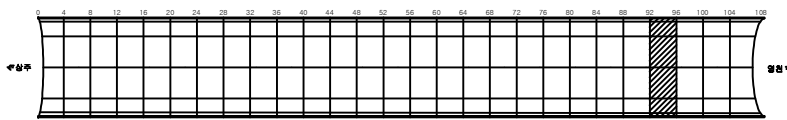

SECTION

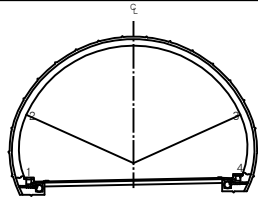


범례

관 열	망 상 균 열	재 료 분 리	발 주 처 상 주 영 천 고 속 도 로 (주)
편 치, 강 동	박 리, 파 손	제 수	용 역 명
부 수, 습윤 부	백 태	회 직 물	상 주 영 천 고 속 도 로 2024~2025년 시 설 보 안 관 련 결 결 (2025년 하 반 기 결 결 안 결 결 결)
철근 누 출	침 하	열 화	도 면 명
부식	좌 굴, 변 형	기 타	군 위 터 널 (영 천 방 향) 외 관 조 사 방 도
			도 면 번 호


ID:군위터널(영천)-라 이닝 Span No.97~100

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	19하	천단부	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	6.0		6.00	m	1	6.00	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

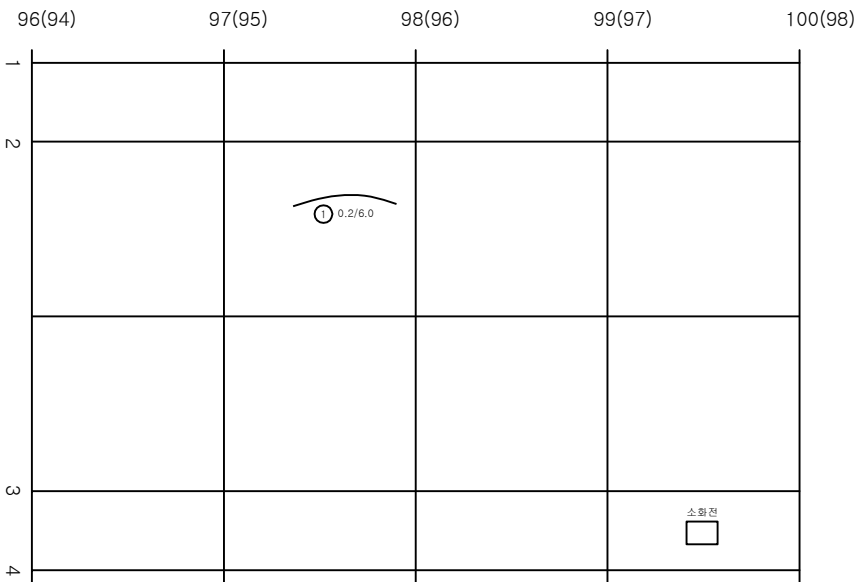

KEY PLAN



SECTION

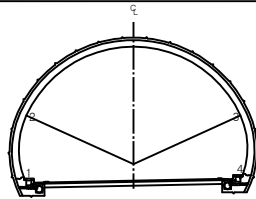


범례

관 열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	제수	용 역 명
누수, 습윤부	벽면	회적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 총액 (2025년 하반기 결말인원명)
철근노출	침하	열화	도 면 명
부식	좌굴, 변형	기타	군위터널(영천방향) 외관조사망도
			도 면 번호


ID:군위터널(영천)-라이닝 Span No.101~104

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

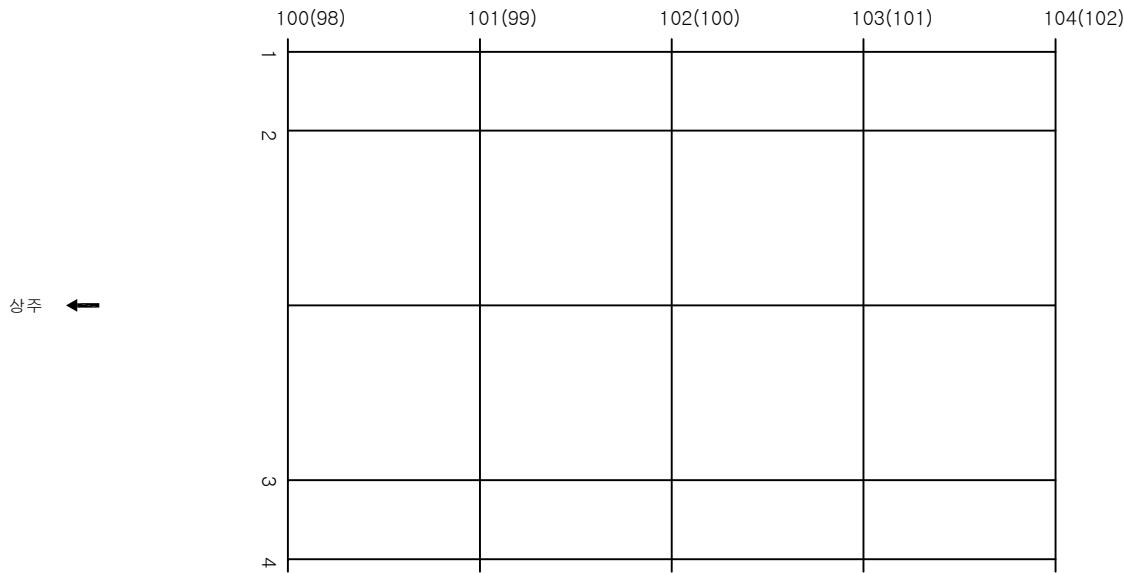










KEY PLAN



SECTION

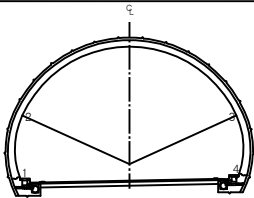


범례


	관 열		망상균열		재료분리	발주처 상주영천고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		제수	용역명 상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역 (2025년 하반기 결말안전점검)
	누수, 습윤부		표면		회적물	도면명 군위터널(영천방향) 외관조사망도
	철근노출		침하		열화	도면번호 053
	부식		좌굴, 변형		기타	

손 상 물 량 표


번 호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1	20하	천단부	누수흔적		0.5	4.0	2.00	m ²	1	2.00	
2	21하	천단부	망상균열	0.2	3.0	3.0	9.00	m ²	1	9.00	
3	21하	천단부	망상균열	0.2	4.0	5.0	20.00	m ²	1	20.00	
4	21하	측벽부, 천단부	표면오염및망상균열	0.2	6.0	3.5	21.00	m ²	2	42.00	
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

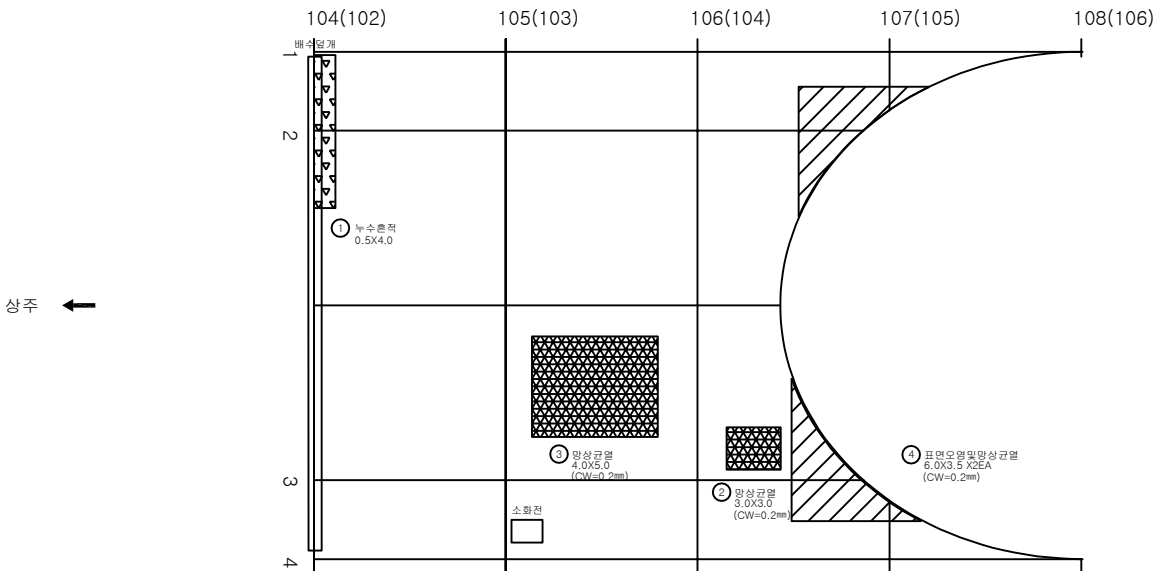

KEY PLAN



SECTION

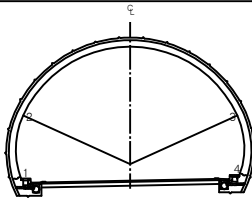


편 례	관 절	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
	편치, 공동	박리, 파손	제수	용 역 명
	누수 흔적	표면	회색물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 실적 (2025년 하반기 결산안전점검)
	철근노출	침하	열화	도 면 명 군위터널(영천방향) 외관조사사망도
	부식	좌굴, 변형	기타	도 면 번호 054

개 문


ID:군위터널(영천)- 갯문(진입부)

손상물량표


번호	발생년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	손상물량	단위	개소	종합물량	
1	25하	경문(진입)	균열(Cw=0.3mm미만)	0.2	0.5		0.50	m	1	0.50	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

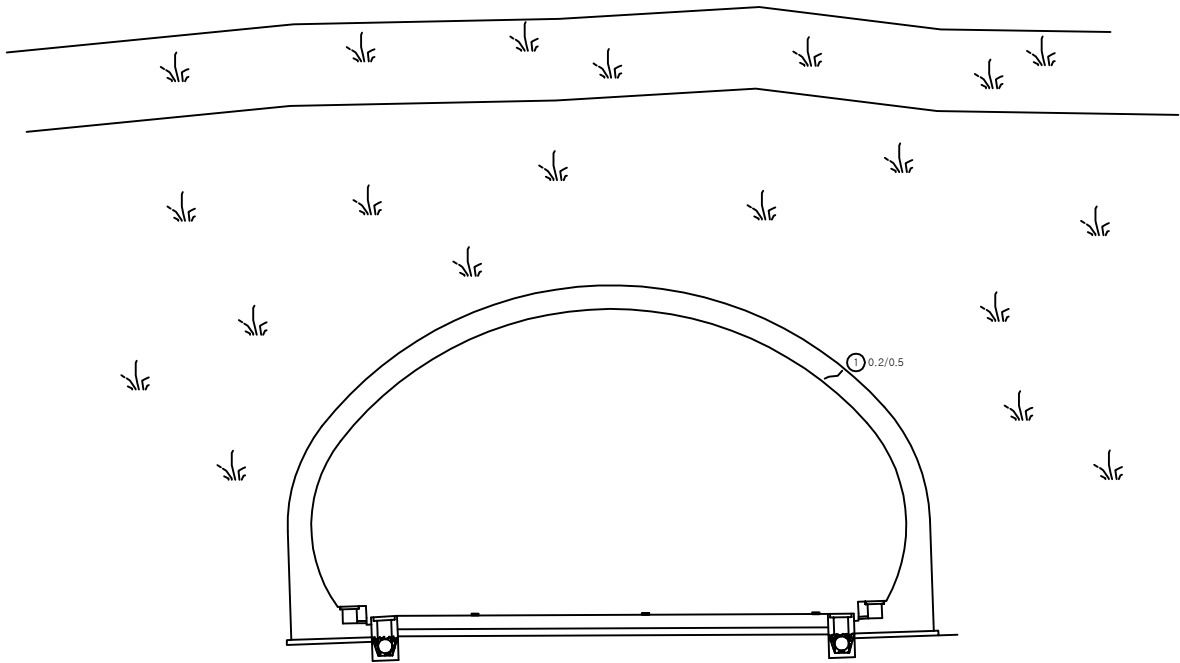

KEY PLAN



SECTION

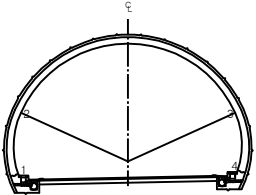

전 레


관 열	양상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	제수	용 역 명
누수, 습윤부	표면	회적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 총액 (2025년 하반기 결산인원명)
철근 노출	침하	열화	도 면 명
부식	좌굴, 변형	기타	군위터널(영천방향) 외관조사망도
			도 면 번호

ID:군위터널(영천)- 갯문(진출부)


손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN



SECTION

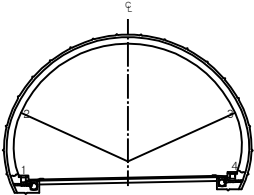

전

관 열	망상균열	재료분리	발 주 처 상주영천고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	제수	용 의 명
누수, 습윤부	표면	회적물	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 결과 (2025년 하반기 결말안전점검)
철근노출	침하	열화	도 면 명 군위터널(영천방향) 외관조사망도
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 번호 056