



수문 본체 외관조사망도


평면도

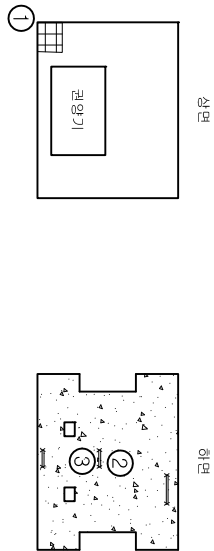


좌측면도

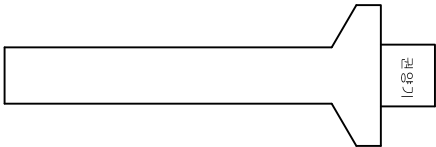


정면도

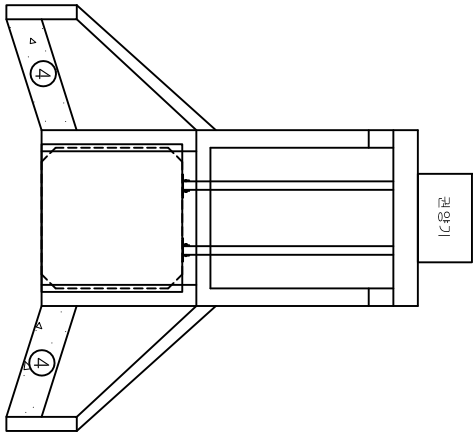

우측면도

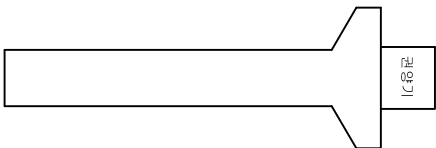

배면도

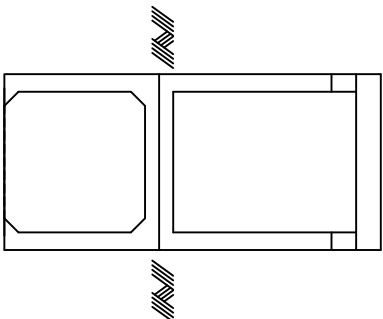

손상물량 집계표						
손상내용		손상현황				
NO	종류	폭 m,mm	길이 (m)	깊이 (m)	개소 (EA)	물량 단위
1	파손	0.1	0.2		1.0	0.2 m ²
2	철근노출	0.1	1.0		3.0	0.3 m ²
3	표면열화	2.5	2.0		1.0	5.0 m ²
4	표면열화	1.0	2.5		2.0	5.0 m ²
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

발주처	화성시청	공역	주식회사 성본	공역명	2019년 하반기 지방하천 배수문 정밀점검 공역															도면번호	2019. 11. 19 ~ 2020. 01. 26
					도면명		수문 본체 외관조사망도		도면범위		도면비율		도면작성		도면검정		도면제출		도면제출		
범례		망상관열	시공이음분리	배태	철근부식	신축이음분리	세굴	배수구	관열	재료분리	파리, 파손	누수	철근노출	잔물식생	잔류수	노토	도막탈락	표면부식	누수		