
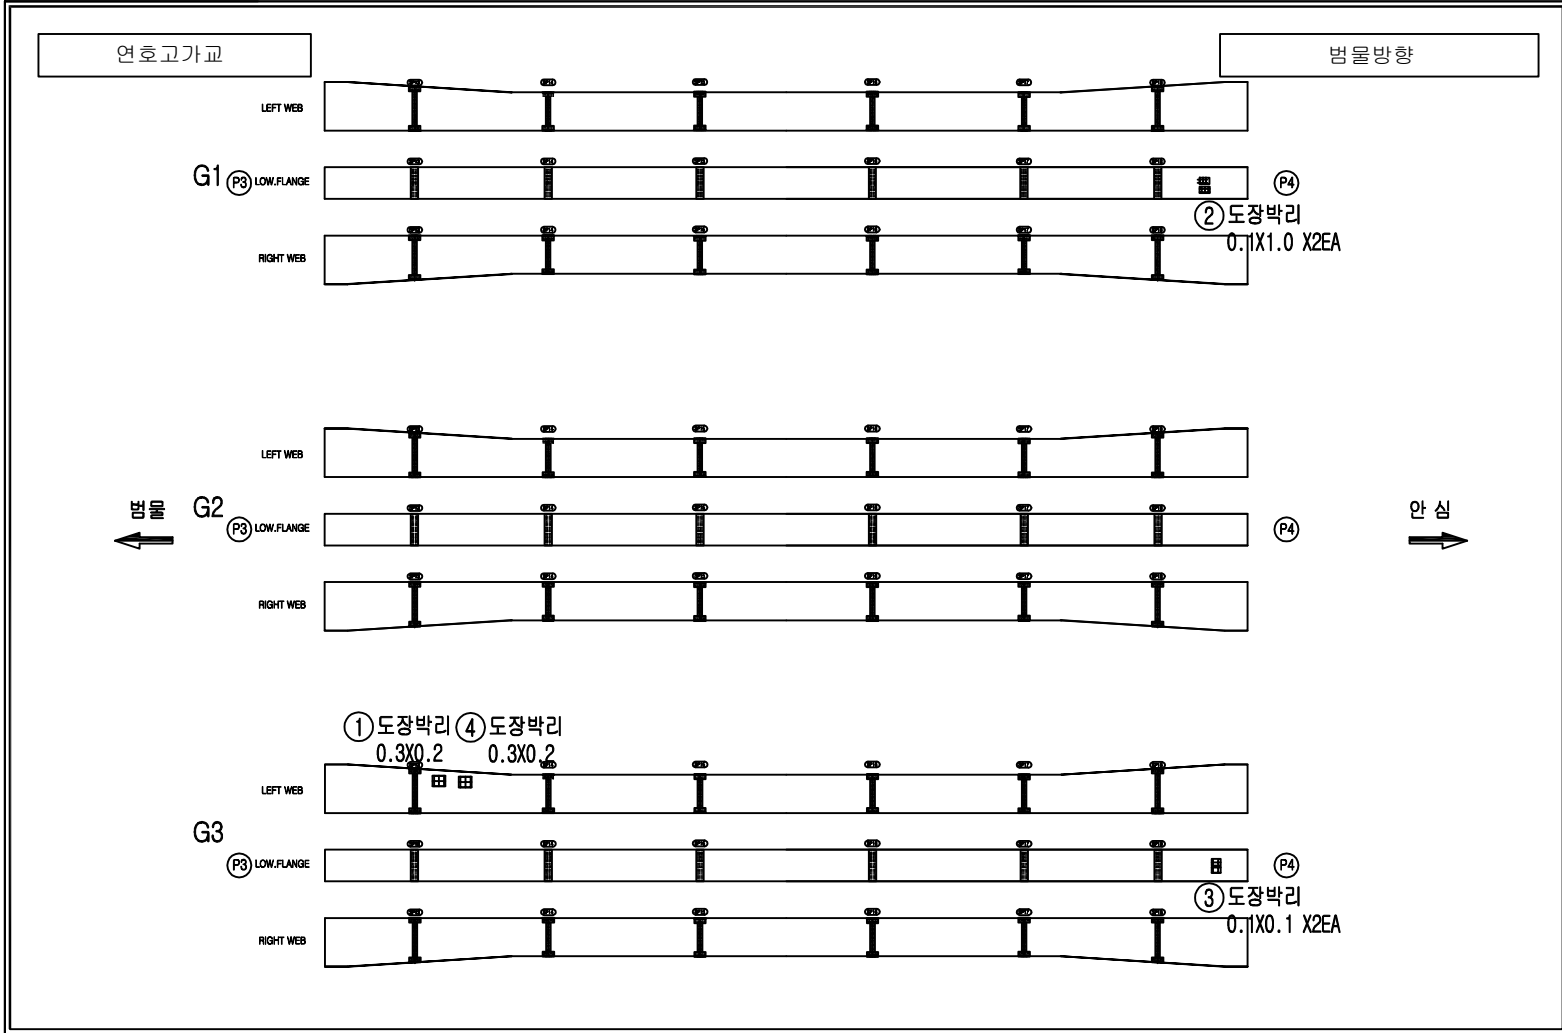
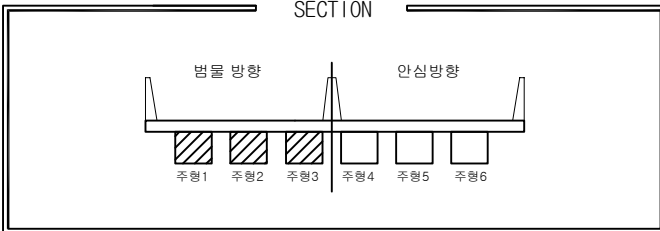


번호	위치	손상내용	손상물량					보수보강방안
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	방호벽	균열	0.2	1.2	46	m	55.2	주의관찰
2	종분대	균열	0.2	0.8	16	m	12.8	주의관찰
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 총면리
	절근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

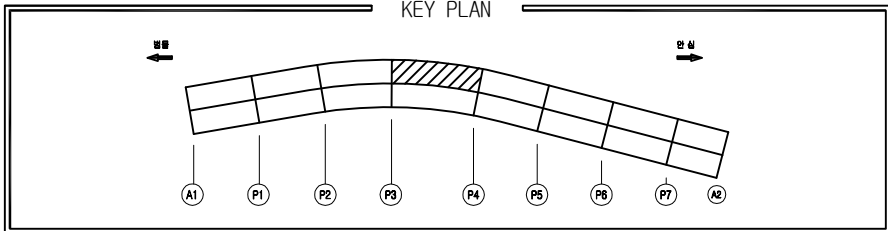


손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					보수보강방안
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	거더외부	도장박리	0.3	0.2	1	㎡	0.06	재도장
2	거더외부	도장박리	0.1	1.0	2	㎡	0.2	선규
3	거더외부	도장박리	0.1	0.1	2	㎡	0.02	선규
4	거더외부	도장박리	0.3	0.2	1	㎡	0.06	선규
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								


손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		틀림, 층분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

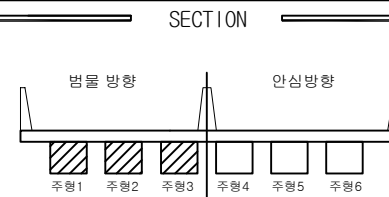


번호	위치	손상내용	손상물량					보수보강방안
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	거더외부	도장박리	0.1	0.3	1	㎡	0.03	신규
2	거더외부	도장박리	0.2	0.2	2	㎡	0.08	신규
3	거더외부	도장박리	0.1	0.1	2	㎡	0.02	신규
4	거더외부	도장박리	0.1	0.1	1	㎡	0.01	신규
5	거더외부	도장박리	0.1	0.5	2	㎡	0.1	신규
6	거더외부	도장박리	0.1	0.1	1	㎡	0.01	신규
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		틀림, 총돌리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

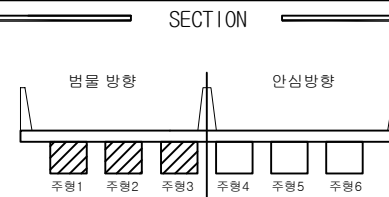


번호	위치	손상내용	손상물량					보수보강방안
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	거더내부	평강등스위치박스덮개탈락	-	-	1	ea	1.0	신규
2	거더내부	철강등덮개탈락	-	-	1	ea	1.0	신규
3	거더내부	도장박락	0.1	0.5	2	m ²	0.1	신규
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		틀림, 총분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

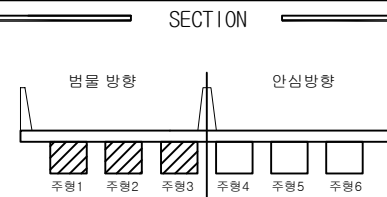


번호	위치	손상내용	손상물량					보수보강명안
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		돌출, 층분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

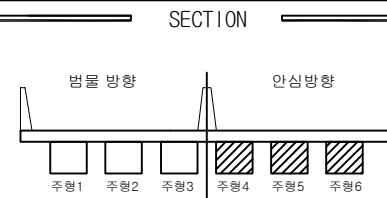


번호	위치	손상내용	손상물량					보수보강방안
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	거더외부	도장박리	0.2	1.0	1	㎡	0.2	재도장
2	거더외부	도장박리	0.4	1.0	1	㎡	0.4	신규
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	균열		벽면, 건물
	파손, 탈락, 박리, 박락		틀림, 흔들림
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

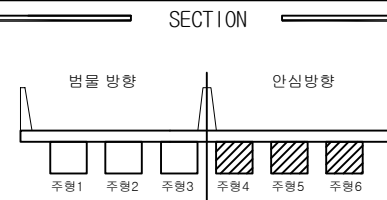

번호	위치	손상내용	손상물량					보수보강명안
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	근열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		돌출, 층분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상근열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

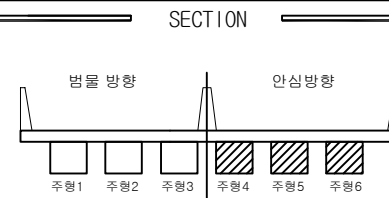

번호	위치	손상내용	손상물량					보수보강명안
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	군열		백대, 곁로
	파손, 탈락, 박리, 박락		돌출, 총분리
	철근노출		부식
	체수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상군열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

SECTION

The drawing shows a rectangular frame containing a horizontal dashed line. The line is composed of several short segments, suggesting a break or a continuation of a feature. The word 'SECTION' is centered above the frame.

번호	위치	손상내용	손상물량					부수보장방안
			폭	깊이	개소	단위	수량	
1	교대	누수흔적	0.2	1.0	1	㎡	0.2	주의관찰
2	교대	균열	0.2	0.8	1	m	0.8	주의관찰
3	교대	균열	0.1	0.6	1	m	0.6	주의관찰
4	교대	균열	0.1	2.0	1	m	2.0	주의관찰
5	교대	파손	12.0	0.1	1	㎡	1.2	단면보수
6	교대	누수흔적	0.2	1.0	1	㎡	0.2	주의관찰
7	교대	누수흔적	1.0	4.0	1	㎡	4.0	손상증가
8	신축이음	충음재 탈락	-	2.0	1	m	2.0	주의관찰
9	방침장치	방침콘크리트균열	0.1	0.2	4	m	0.8	주의관찰
10	교대	누수흔적	5.0	2.0	1	㎡	10.0	신규
11	교대	균열	0.1	1.5	1	m	1.5	신규
12	신축이음	누수흔적(신축이음려무누수)	7.0	2.0	1	㎡	14.0	신규
18	교대	벽태	0.2	0.2	1	㎡	0.04	신규
14	교대	파손	0.3	0.3	1	㎡	0.09	신규
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례			
구 분	명 칭	구 분	명 칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 총분리
	철근노출		무식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

안심방향 **A1** **범물방향**

SH 12 SH 1

① 누수흔적 (0.2X1.0)@2ea ⑤ 파손 12.0X0.1 ⑥ 누수흔적 0.2X1.0

② 0.2/0.8 ③ 0.1/0.6 ④ 0.1/2.0

⑩ 누수흔적 5.0X2.0 ⑪ 0.1/1.5 ⑫ 누수흔적(신축이음하부누수) 7.0X2.0

범물방향 **A2** **안심방향**


SH 1 SH 12

⑨ 받침콘크리트 균열 (0.1/0.2)@4ea

⑬ 백태 0.2X0.2 ⑭ 파손 0.3X0.3 ⑧ 흙음재 탈락 L=2.0m

⑦ 누수흔적 1.0X4.0

067

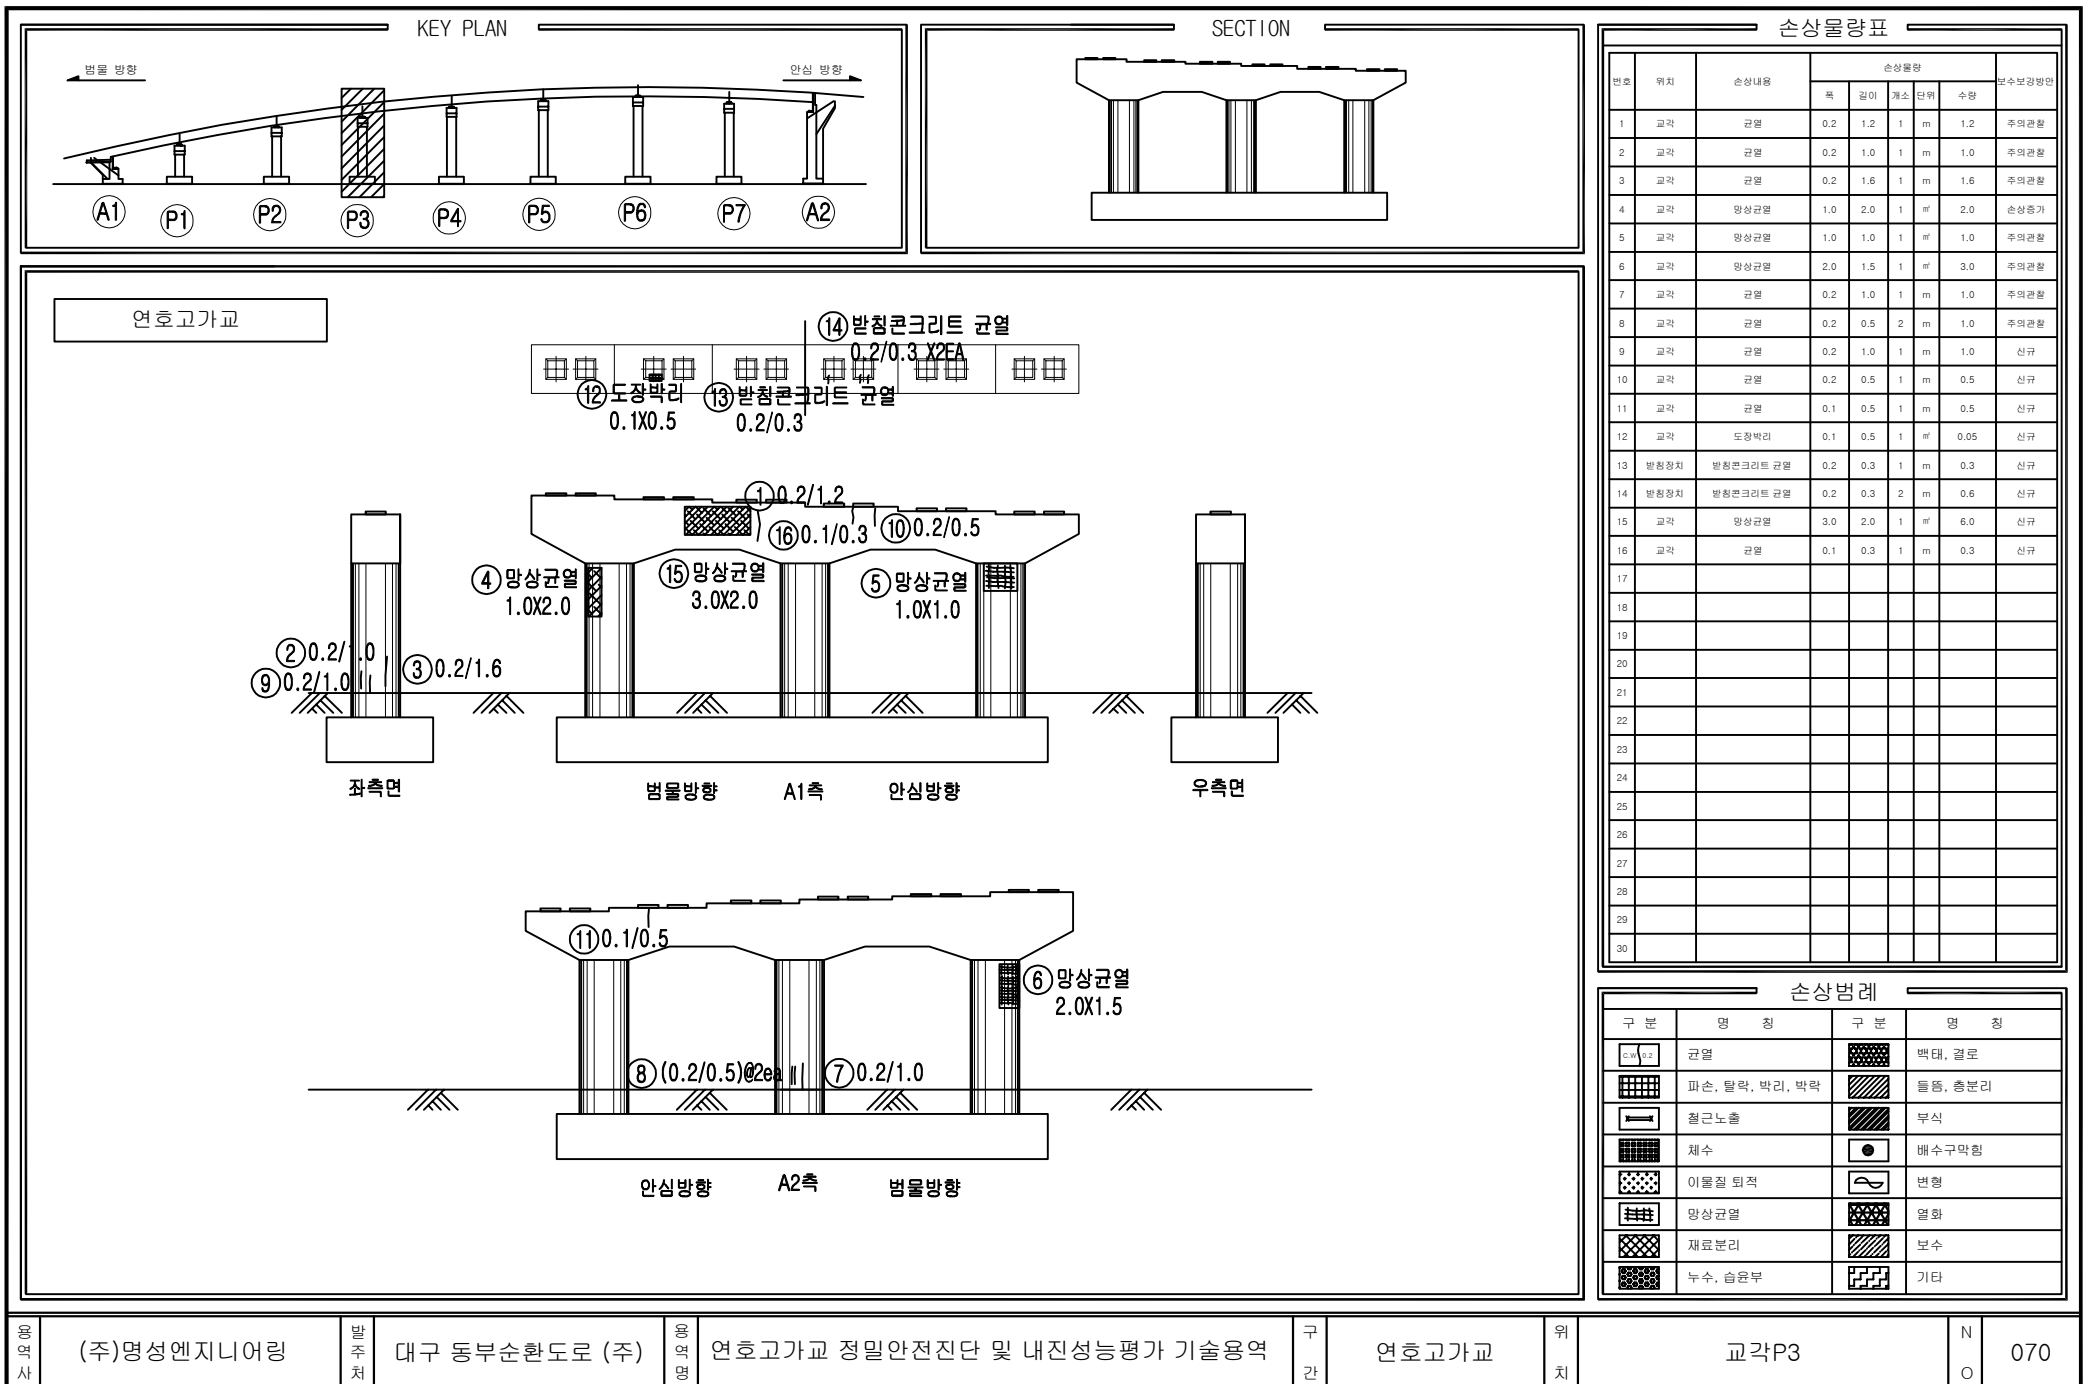

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

연호고가교 정밀안전진단 및 내진성능평가 기술용역

구간


연호고가교


위치


교각P3

번호

070

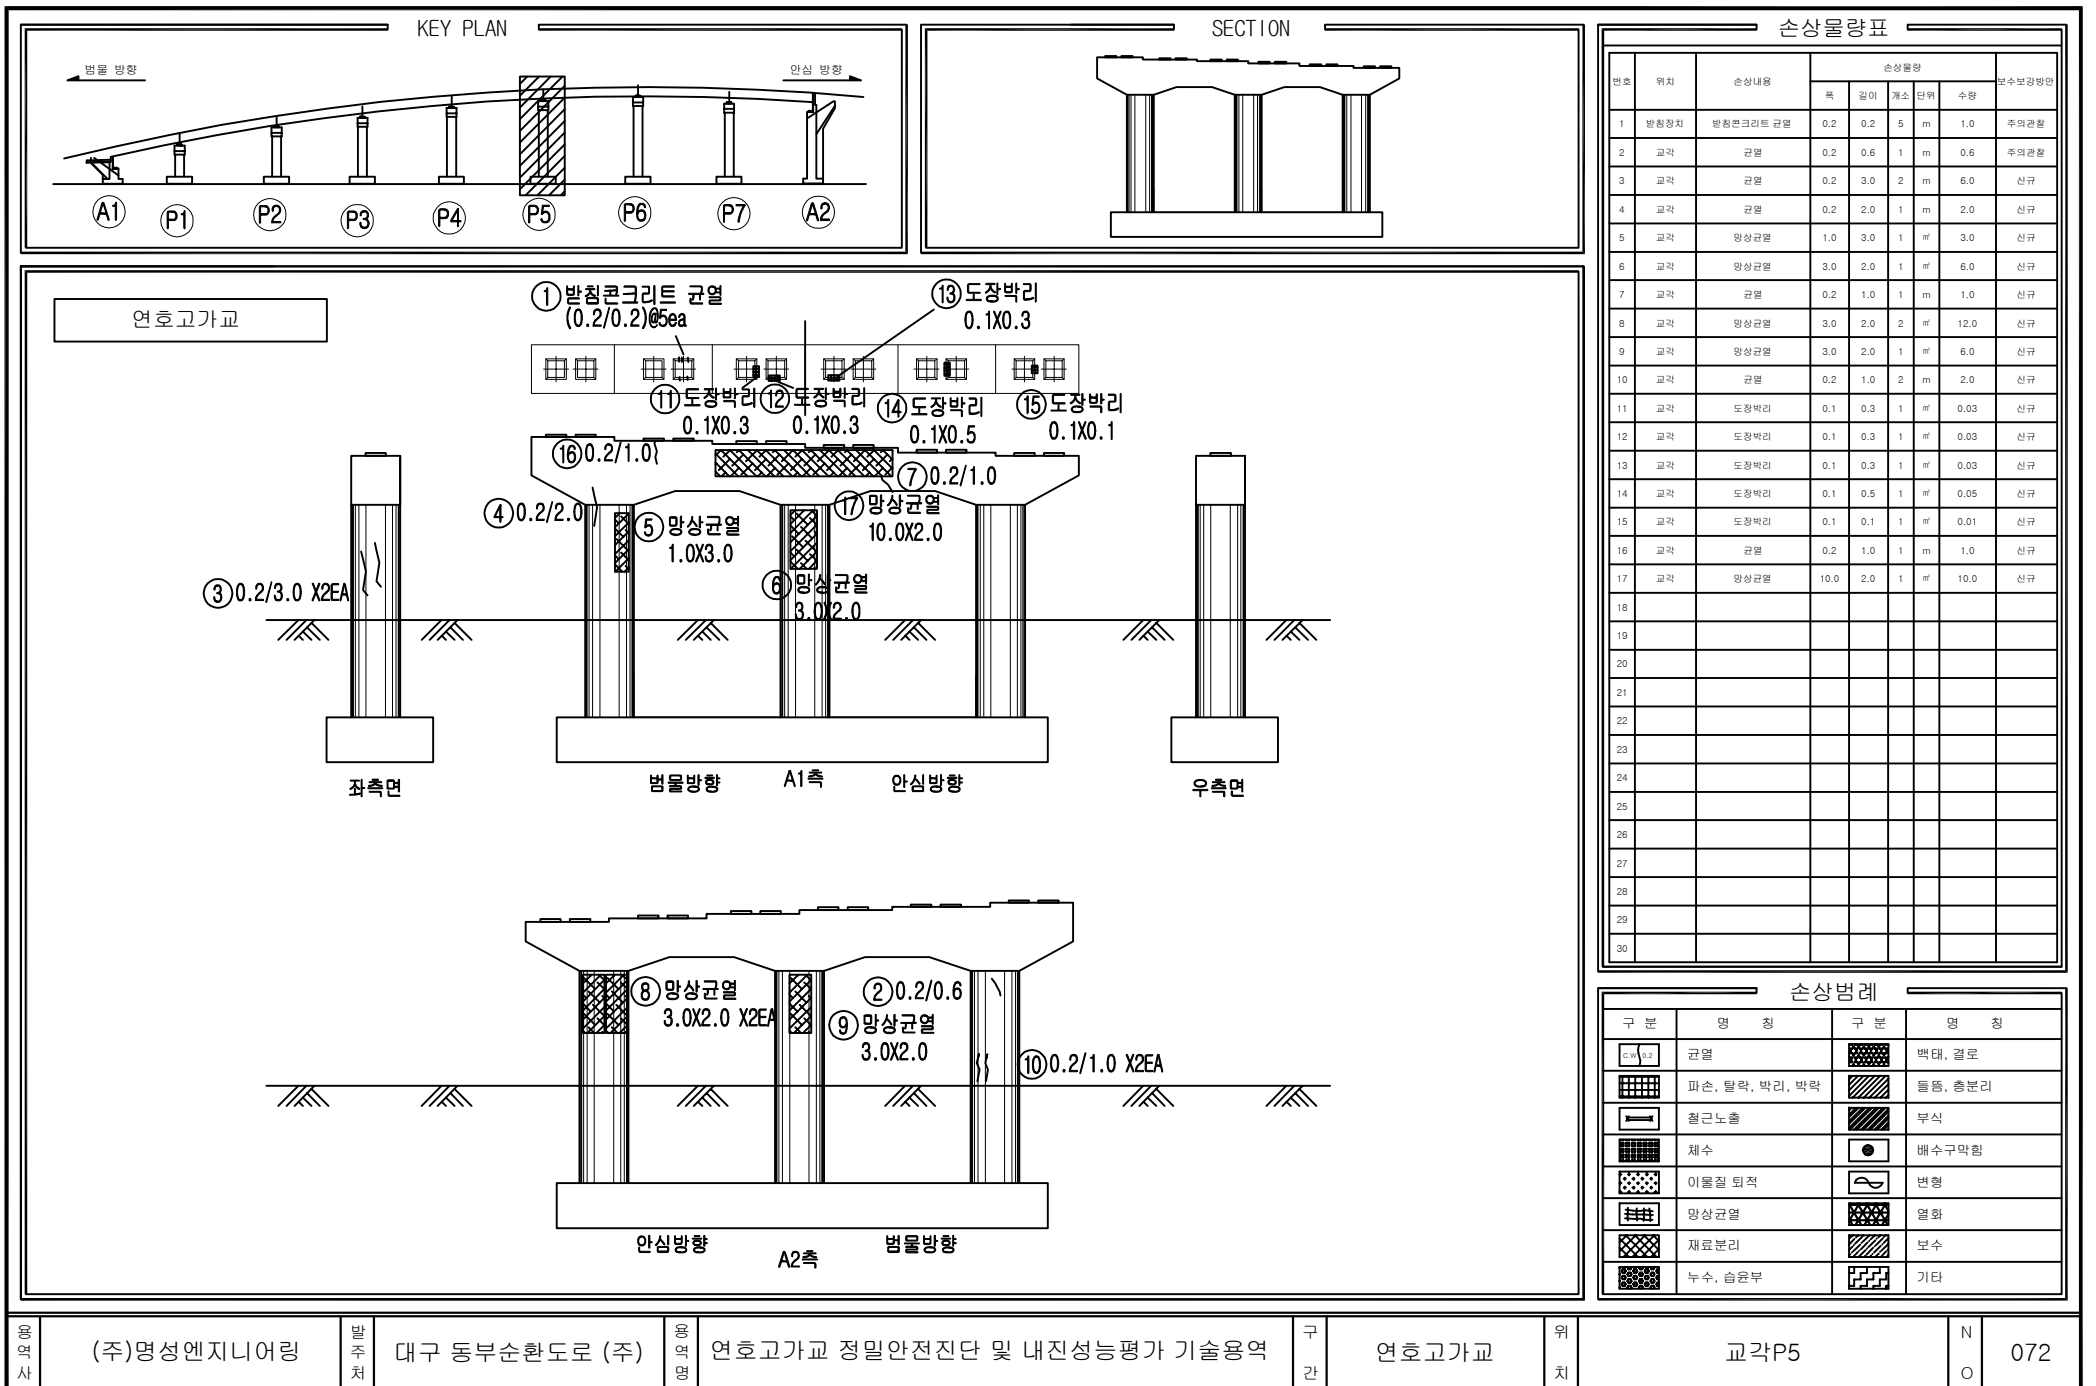

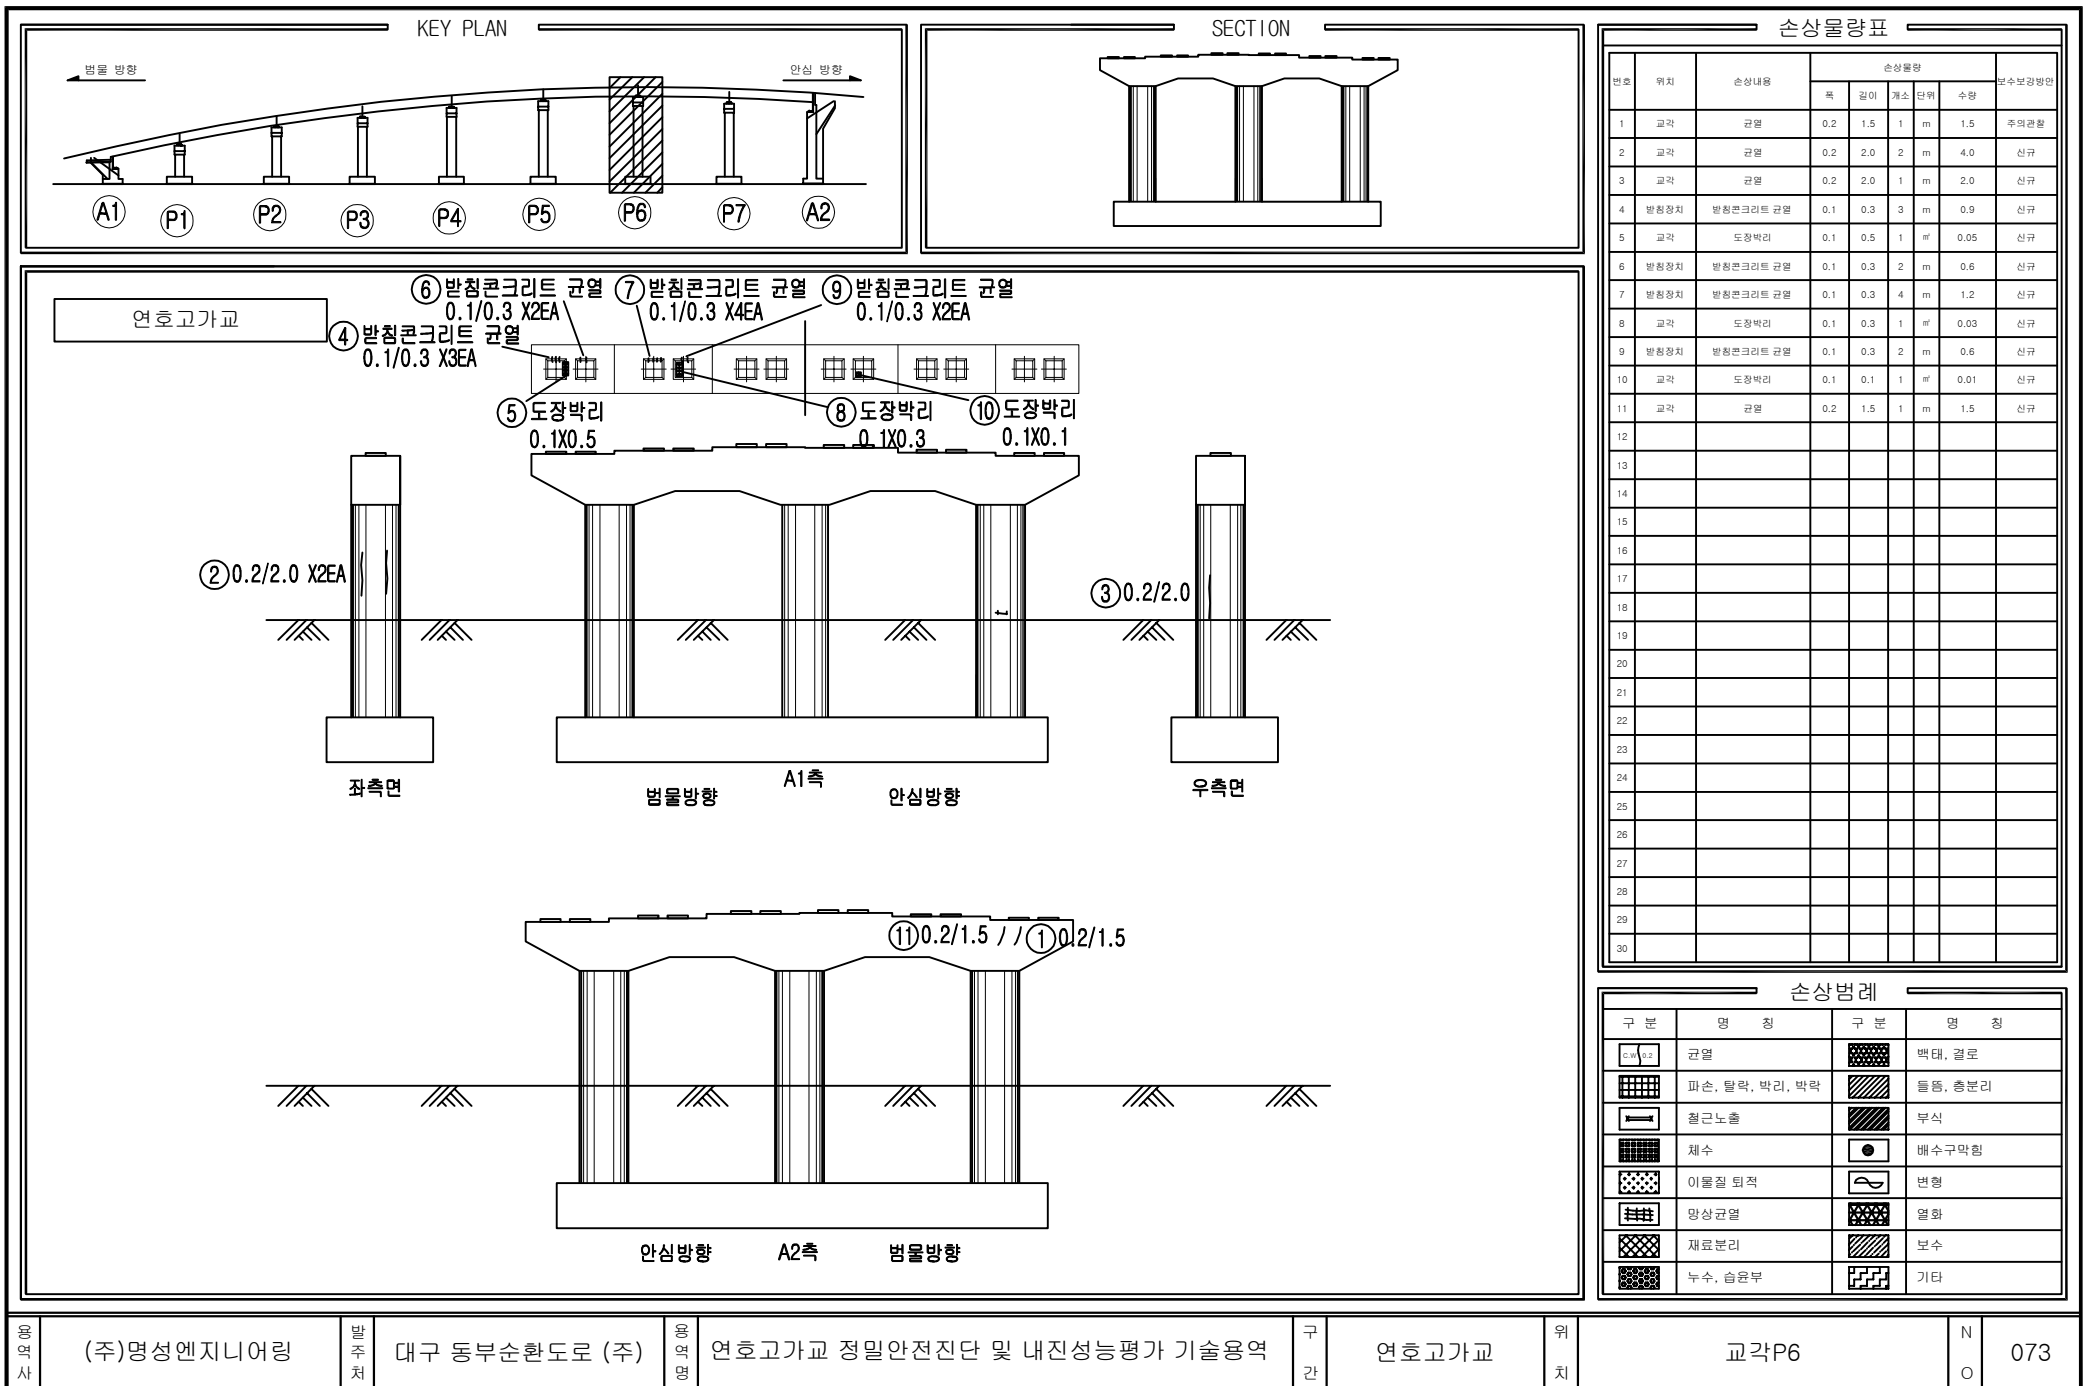

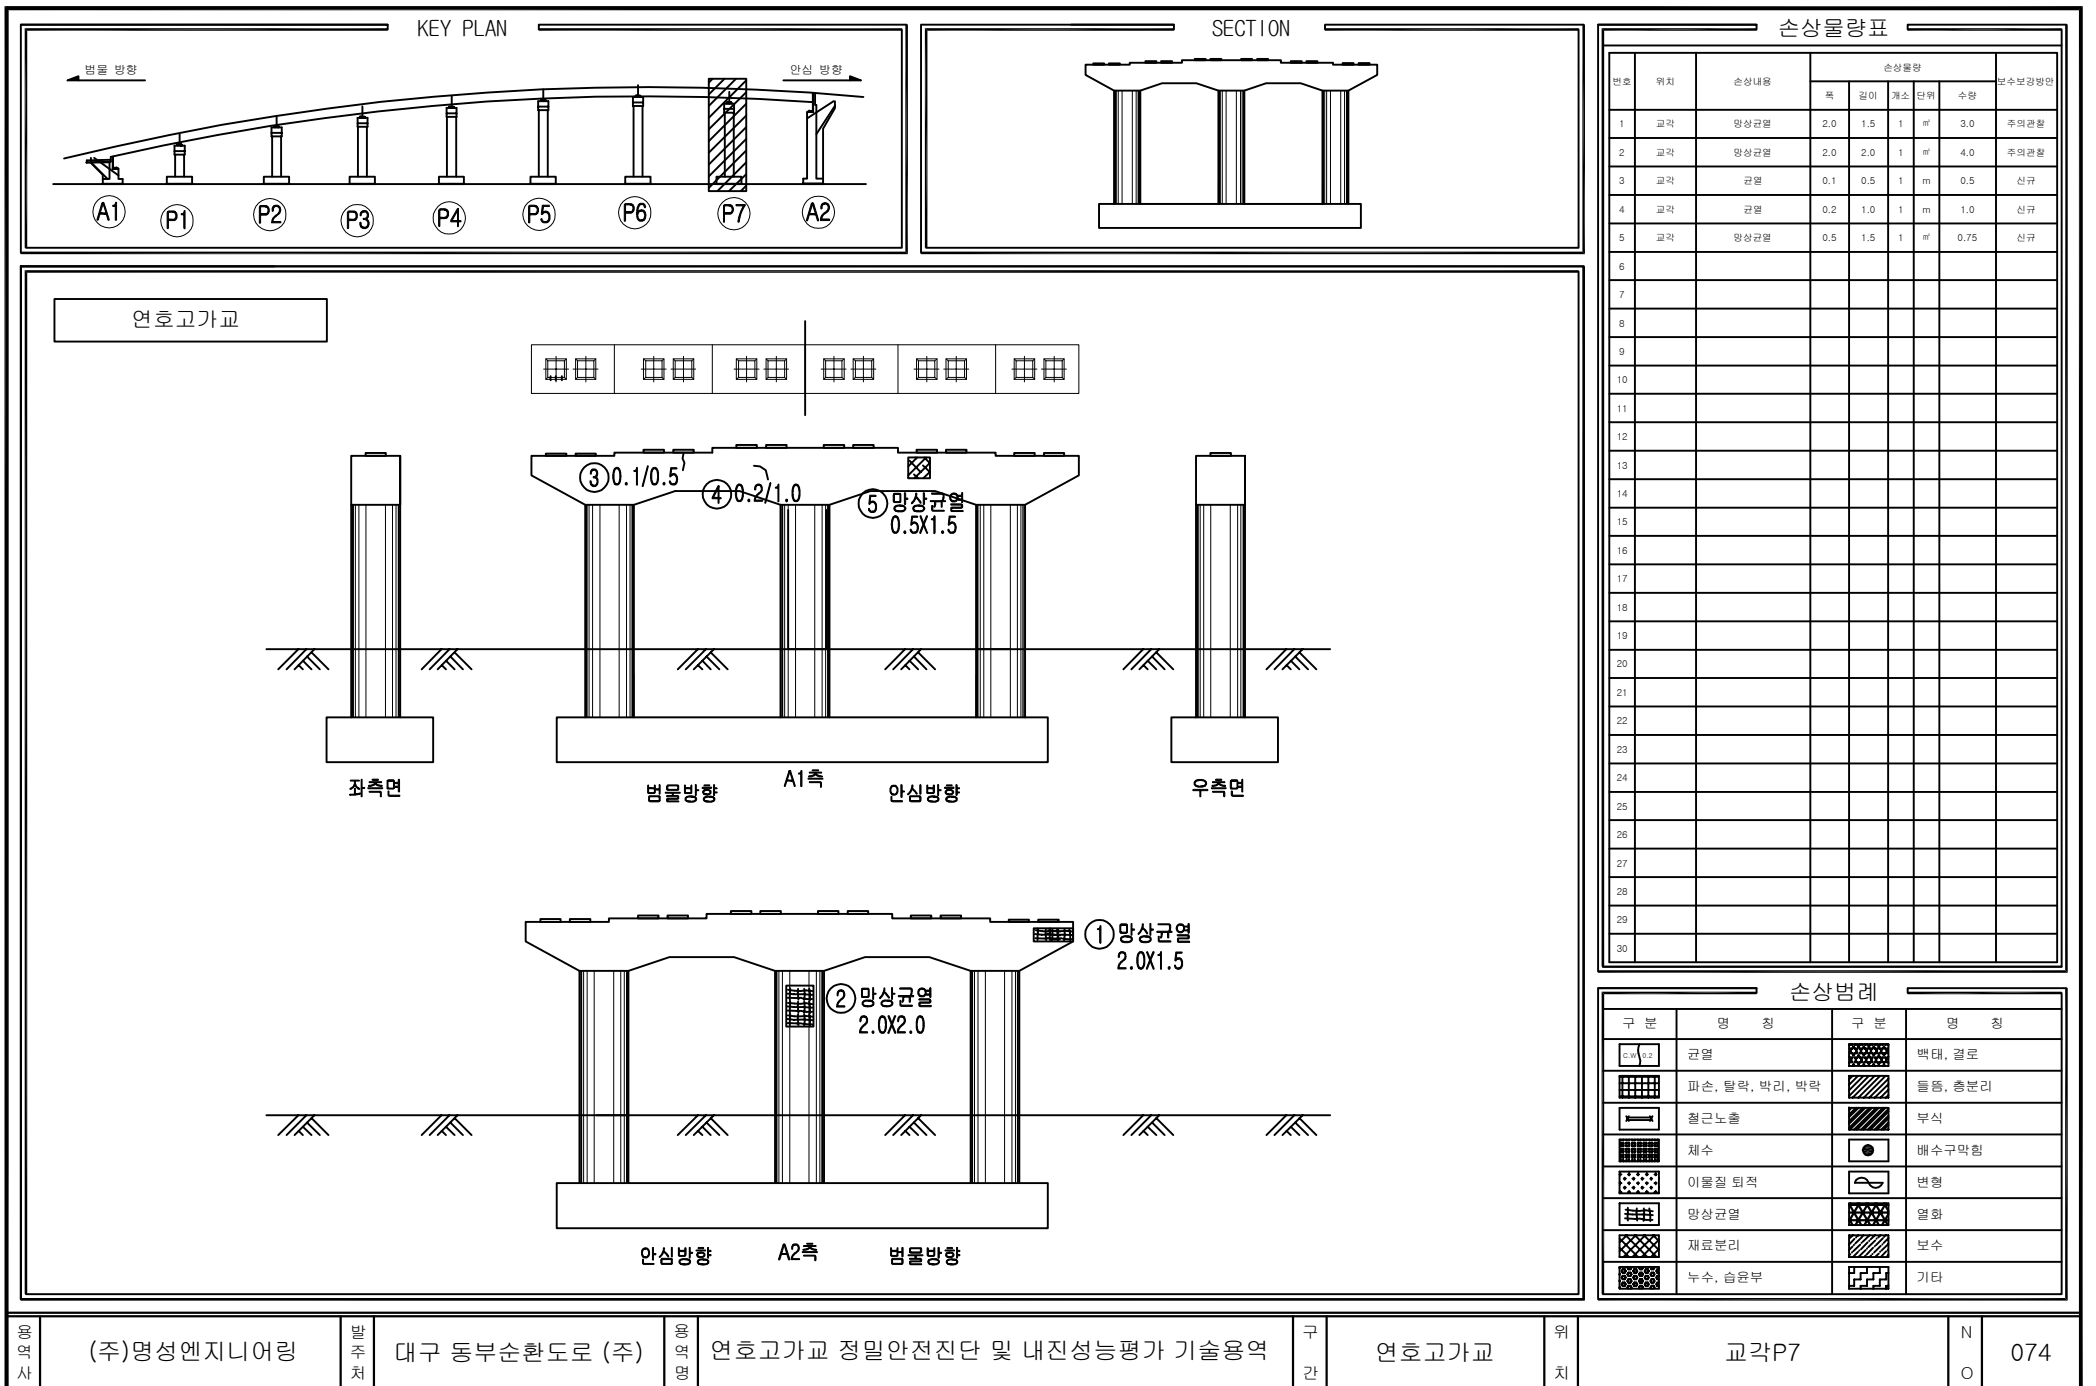

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

연호고가교 정밀안전진단 및 내진성능평가 기술용역

구간

연호고가교

위치

교각P7

N

074

