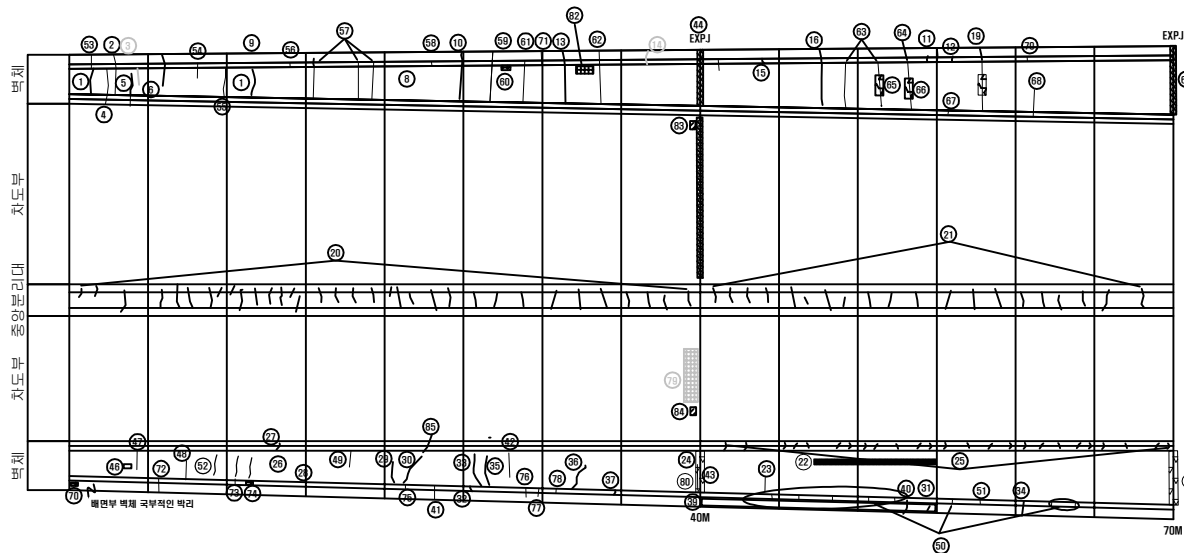
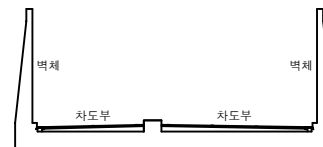



ID : 남태령지하차도

시점부 U-TYPE 구간 [1]

손상물량표

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
1	타일 균열		0.70		1	0.70	m	
2	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
3	균열 (Cw0.3mm이상)	1.00	0.80		1	0.80	m	23량 보수
4	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
5	타일 균열		1.20		1	1.20	m	
6	타일 균열		1.20		2	2.40	m	
7	타일 균열		1.50		2	3.00	m	보수완료
8	타일 균열		1.50		1	1.50	m	
9	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
10	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.40		1	1.40	m	
11	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
12	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		2	0.80	m	
13	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.40		1	1.40	m	
14	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	23량 보수
15	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
16	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.70		1	1.70	m	
17	백태		1.00	0.10	1	0.10	m ²	
18	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	보수완료
19	균열부백태		0.20	2.10	1	0.42	m ²	
20	중분대 균열	0.20	1.00		34	34.00	m	
21	중분대 균열	0.20	1.00		20	20.00	m	
22	타일 파손				100	100.00	ea	
23	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.60		5	8.00	m	
24	파손		0.20	0.20	1	0.04	m ²	
25	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		25	12.50	m	
26	타일 균열		1.10		1	1.10	m	
27	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.20		1	0.20	m	
28	타일 균열		1.50		1	1.50	m	
29	타일 균열		1.00		1	1.00	m	
30	타일 균열		1.20		1	1.20	m	
31	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
32	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
33	타일 균열		1.00		1	1.00	m	
34	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
35	타일 균열		1.10		1	1.10	m	
36	타일 균열		1.20		1	1.20	m	
37	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
38	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	보수완료
39	박리		3.00	2.50	1	7.50	m ²	
40	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.70		1	0.70	m	

KEY
PLAN




용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범 례	○ 균열	▨ 재료분리	▨ 침식	▨ 토사퇴적	
	▨ 망상균열	▨ 파손, 박리	▨ 좌굴, 변형	▨ 열화, 마모	
	▨ 부식	▨ 누수, 체수	▨ 백태	▨ 기타	
	▨ 철근노출	▨ 오염	● 배수구막힘	No. 001	

ID : 남태령지하차도

시점부 U-TYPE 구간 [1]

손상물량표


번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						수량	단위	
41	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
42	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
43	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.40		1	1.40	m	
44	실런트 열화		1.60		1	1.60	m	
45	난간지주 파손				1	1.00	ea	보수완료
46	타일 파손				1	1.00	ea	
47	타일 균열		0.60		1	0.60	m	
48	타일 균열		0.60		1	0.60	m	
49	타일 균열		0.60		1	0.60	m	
50	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		8	3.20	m	
51	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
52	타일 균열		1.00		3	3.00	m	
53	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.70		1	0.70	m	
54	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
55	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.30		1	1.30	m	
56	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
57	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.30		3	3.90	m	
58	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
59	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.40		1	1.40	m	
60	타일 파손				1	1.00	ea	
61	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.40		1	1.40	m	
62	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.50		1	1.50	m	
63	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.80		2	3.60	m	
64	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.90		1	1.90	m	
65	백태		0.20	0.20	1	0.04	m ²	
66	백태		0.10	0.80	1	0.08	m ²	
67	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
68	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
69	실런트 열화		2.30		1	2.30	m	
70	박리		0.30	0.30	1	0.09	m ²	
71	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
72	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
73	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
74	난간 파손				1	1.00	ea	
75	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
76	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
77	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.70		1	0.70	m	
78	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
79	포장 파손		0.80	4.00	1	3.20	m ²	23상 보수
80	실런트 열화		1.00		1	1.00	m	

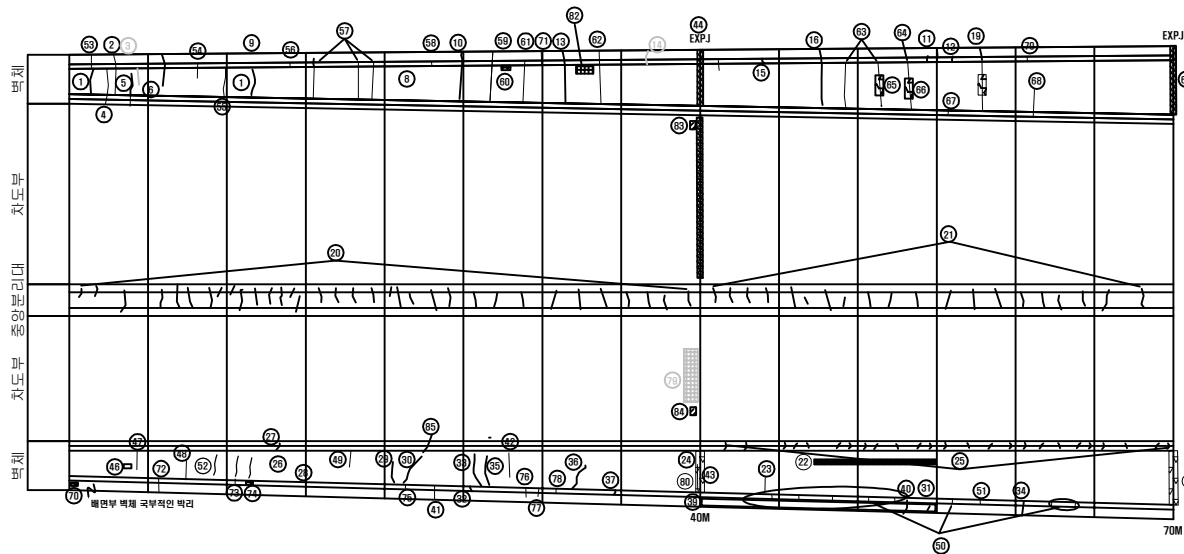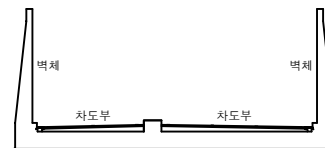KEY
PLAN

용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범 례	균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘		No. 001-1



시점부 U-TYPE 구간 [1]

손상물량표

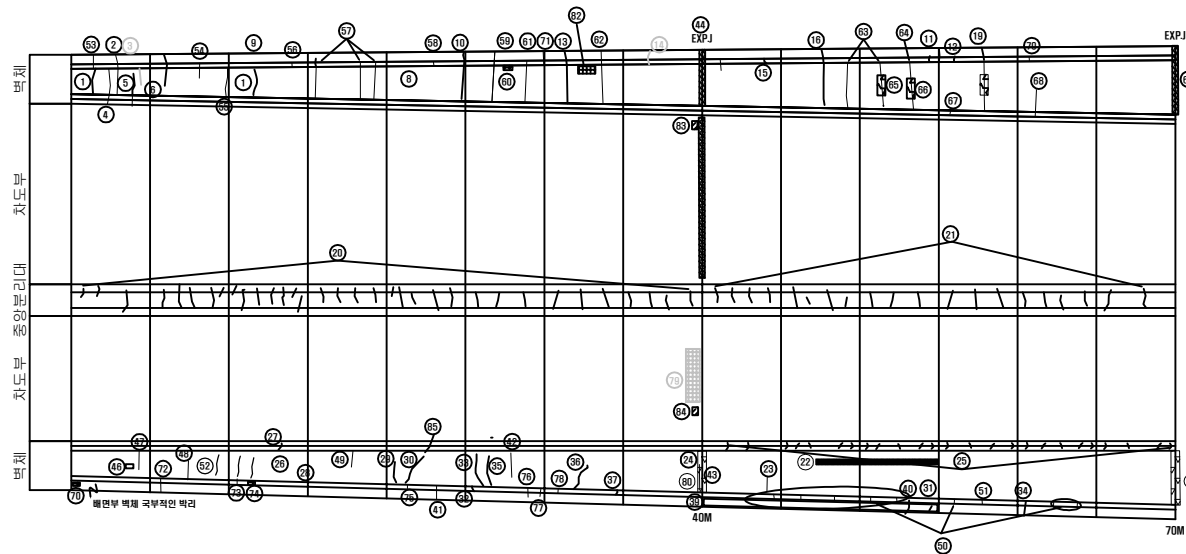

번 호	손 상 내 용	폭 (mm)	길 이 (m)	너 비 (m)	개 소	손 상 물 량		비 고
						물 량	단 위	
81	실런트 열화		1.80		1	1.80	m	
82	타일 파손				2	2.00	ea	23왕 선 규
83	아스콘 밀림		0.50	0.50	1	0.25	m ²	23왕 선 규
84	아스콘 밀림		0.50	0.50	1	0.25	m ²	23왕 선 규
85	균 열 (Cw0.3mm미 만)	0.20	0.20		1	0.20	m	23왕 선 규
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								
101								
102								
103								
104								
105								
106								
107								
108								
109								
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116								
117								
118								
119								
120								

KEY PLAN

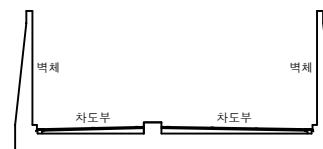




용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
별 례	 균열	 재료분리	 침식	 토사퇴적	
	 망상균열	 파손, 박리	 좌굴, 변형	 열화, 마모	
	 부식	 누수, 체수	 백태	 기타	
	 철근노출	 오염	 배수구막힘	No. 001-2	

ID : 남태령지하차도

시점부 U-TYPE 구간 [2]

손상물량표

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
1	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		2	1.60	m	
2	타일 균열		0.40		1	0.40	m	
3	균열부백태		0.20	1.20	1	0.24	m ²	
4	균열부백태		0.20	1.40	1	0.28	m ²	
5	타일 균열		0.20		1	0.20	m	
6	균열(Cw0.3mm이상)	0.30	0.50		1	0.50	m	
7	백태		0.10	1.00	1	0.10	m ²	보수완료
8	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
9	파손		0.20	0.40	1	0.08	m ²	
10	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
11	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
12	백태		0.20	0.30	1	0.06	m ²	보수완료
13	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
14	타일 균열		1.00		1	1.00	m	보수완료
15	타일 균열		1.20		1	1.20	m	
16	백태		0.20	0.20	2	0.08	m ²	보수완료
17	백태		0.20	0.40	1	0.08	m ²	
18	타일 균열		0.50		1	0.50	m	보수완료
19	표면박리		1.00	60.00	1	60.00	m ²	
20	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		35	17.50	m	
21	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		36	18.00	m	
22	타일 균열		0.50		6	3.00	m	
23	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	보수완료
24	타일 균열		0.60		1	0.60	m	
25	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		2	1.60	m	23일 보수
26	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.30		1	0.30	m	보수완료
27	타일 균열		0.50		2	1.00	m	
28	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
29	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.60		1	0.60	m	
30	타일 균열		1.00		1	1.00	m	
31	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
32	타일 균열		0.50		1	0.50	m	
33	타일 균열		1.00		1	1.00	m	
34	타일 균열		1.50		1	1.50	m	
35	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
36	타일 균열		0.20		1	0.20	m	
37	타일 균열		0.40		1	0.40	m	
38	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
39	백태		0.20	3.00	1	0.60	m ²	
40	실런트 열화		3.00		1	3.00	m	

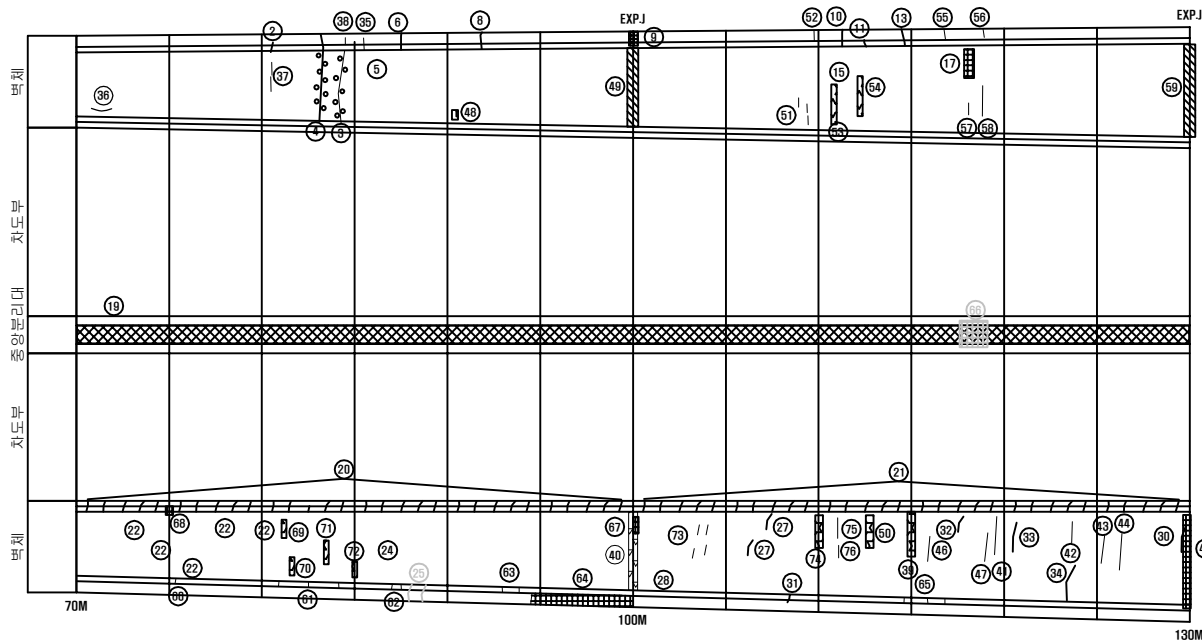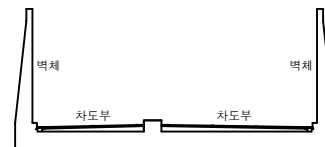
KEY
PLAN

용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범 례	○ 균열	▨ 재료분리	▨ 침식	▨ 토사퇴적	
	▨ 망상균열	▨ 파손, 박리	▨ 좌굴, 변형	▨ 열화, 마모	
	▨ 부식	▨ 누수, 체수	▨ 백태	▨ 기타	
	▨ 철근노출	▨ 오염	● 배수구막힘	No. 002	



ID : 남태령지하차도

시점부 U-TYPE 구간 [2]

손상물량표

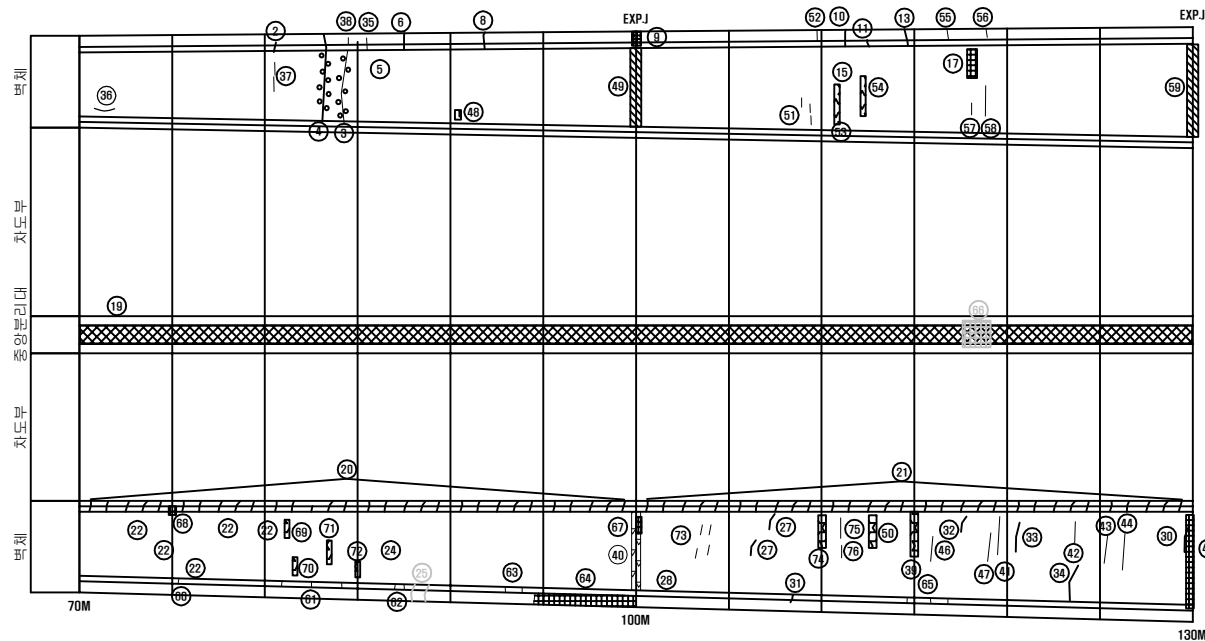

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
41	타일 균열		0.80		1	0.80	m	
42	타일 균열		0.60		1	0.60	m	
43	타일 균열		1.20		1	1.20	m	
44	타일 균열		1.20		1	1.20	m	
45	실린트 열화		4.20		1	4.20	m	
46	타일 균열		1.20		1	1.20	m	
47	타일 균열							
48	타일 균열							
49	실린트 열화		3.10		1	3.10	m	
50	백태		0.20	2.00	1	0.40	m'	
51	타일 균열		0.60		1	0.60	m	
52	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
53	백태		0.10	1.60	1	0.16	m'	
54	백태		0.10	1.60	1	0.16	m'	
55	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
56	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
57	타일 균열		0.20		1	0.20	m	
58	타일 균열		1.80		1	1.80	m	
59	실린트 열화		4.50		1	4.50	m	
60	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		11	6.60	m	
61	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		3	0.90	m	
62	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		2	0.60	m	
63	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		2	0.60	m	
64	표면박리		6.00	0.50	1	3.00	m'	
65	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		3	1.20	m	
66	중분대 파손				1	1.00	ea	23상 보수
67	타일 파손				2	2.00	ea	
68	타일 파손				1	1.00	ea	
69	타일 균열		0.60		1	0.60	m	
70	타일 균열		0.60		1	0.60	m	
71	타일 균열		0.80		1	0.80	m	
72	타일 균열		0.80		1	0.80	m	
73	타일 균열		0.80		1	0.80	m	
74	백태		0.20	2.80	1	0.56	m'	
75	타일 균열		0.40		1	0.40	m	
76	타일 균열		0.60		1	0.60	m	
77								
78								
79								
80								

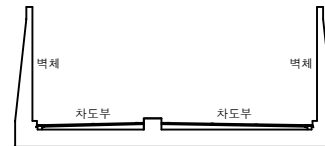KEY
PLAN




용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범 례	○ 균열	▨ 재료분리	▨ 침식	▨ 토사퇴적	
	▨ 망상균열	▨ 파손, 박리	▨ 좌굴, 변형	▨ 열화, 마모	
	▨ 부식	▨ 누수, 체수	▨ 백태	▨ 기타	
	▨ 철근노출	▨ 오염	● 배수구막힘	No. 002-1	

ID : 남태령지하차도

시점부 U-TYPE 구간 [3]

손상물량표

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
1	균열(Cw0.3mm이상)	0.50	0.50		1	0.50	m	
2	박락		0.30	0.30	1	0.09	m'	23상 보수
3	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		2	1.20	m	
4	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
5	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
6	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
7	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
8	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	보수완료
9	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
10	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
11	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
12	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
13	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
14	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
15	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
16	타일 균열		0.30		1	0.30	m	
17	타일 탈락				16	16.00	ea	보수완료
18	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		21	6.30	m	보수완료
19	타일 균열		3.00		1	3.00	m	
20	타일 균열		3.00		35	105.00	m	보수완료
21	타일 균열		2.00		1	2.00	m	
22	타일 균열		2.00		1	2.00	m	
23	타일 균열		3.00		1	3.00	m	
24	타일 균열		2.00		10	20.00	m	
25	타일 균열		3.00		7	21.00	m	
26	타일 균열		4.00		9	36.00	m	
27	타일 균열		5.00		8	40.00	m	
28	타일 균열		1.50		1	1.50	m	보수완료
29	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		51	51.00	m	
30	타일 균열		1.00		5	5.00	m	
31	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		20	10.00	m	
32	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		5	1.50	m	
33	타일 균열		1.50		1	1.50	m	
34	박리		3.00	2.50	1	7.50	m'	
35	타일 균열		1.00		1	1.00	m	
36	타일 균열		1.00		1	1.00	m	
37	타일 균열		1.00		1	1.00	m	
38	타일 균열		0.30		1	0.30	m	
39	타일 균열		1.00		1	1.00	m	
40	타일 균열		0.50		1	0.50	m	

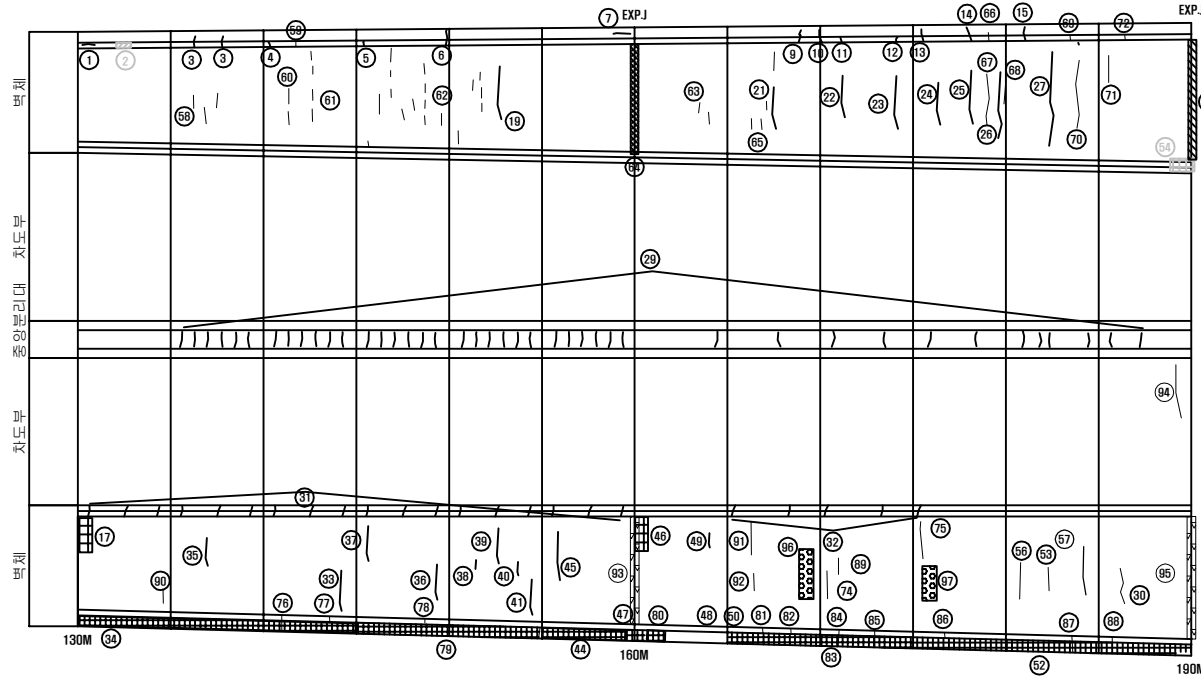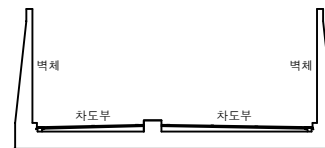KEY
PLAN




용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범 례	○ 균열	▨ 재료분리	▨ 침식	▨ 토사퇴적	
	▨ 망상균열	▨ 파손, 박리	▨ 좌굴, 변형	▨ 열화, 마모	
	▨ 부식	▨ 누수, 체수	▨ 백태	▨ 기타	
	▨ 철근노출	▨ 오염	● 배수구막힘	No. 003	

ID : 남태령지하차도

시점부 U-TYPE 구간 [3]

손상물량표

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
41	타일 균열		1.00		1	1.00	m	
42	타일 균열		0.30		1	0.30	m	보수완료
43	타일 균열		2.00		1	2.00	m	보수완료
44	박리		5.00	0.60	1	3.00	m ²	
45	타일 균열		2.00		1	2.00	m	
46	타일 탈락				4	4.00	ea	
47	파손		1.00	0.20	1	0.20	m ²	
48	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		51	20.40	m	
49	타일 균열		0.50		51	25.50	m	
50	타일 균열		0.40		1	0.40	m	
51	박리		1.00	0.50	1	0.50	m ²	보수완료
52	박리		3.00	2.50	1	7.50	m ²	
53	타일 균열		1.20		1	1.20	m	
54	파손		0.30	0.30	1	0.09	m ²	23일 보수
55	이물질퇴적		0.30		1	0.30	m	보수완료
56	타일 균열		1.00		1	1.00	m	
57	타일 균열		1.50		1	1.50	m	
58	타일 균열		1.40		1	1.40	m	
59	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
60	타일 균열		0.40		1	0.40	m	
61	타일 균열		1.20		1	1.20	m	
62	타일 균열		6.40		1	6.40	m	
63	타일 균열		1.00		1	1.00	m	
64	실런트 열화		6.40		1	6.40	m	
65	타일 균열		4.60		1	4.60	m	
66	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
67	타일 균열		1.60		1	1.60	m	
68	타일 균열		1.00		1	1.00	m	
69	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
70	타일 균열		2.40		1	2.40	m	
71	타일 균열		1.00		1	1.00	m	
72	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
73	실런트 열화		7.40		1	7.40	m	
74	타일 균열		1.00		1	1.00	m	
75	타일 균열		1.20		1	1.20	m	
76	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.90		1	0.90	m	
77	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
78	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
79	박리		10.0	0.60	1	6.00	m ²	
80	박리		2.00	0.60	1	1.20	m ²	

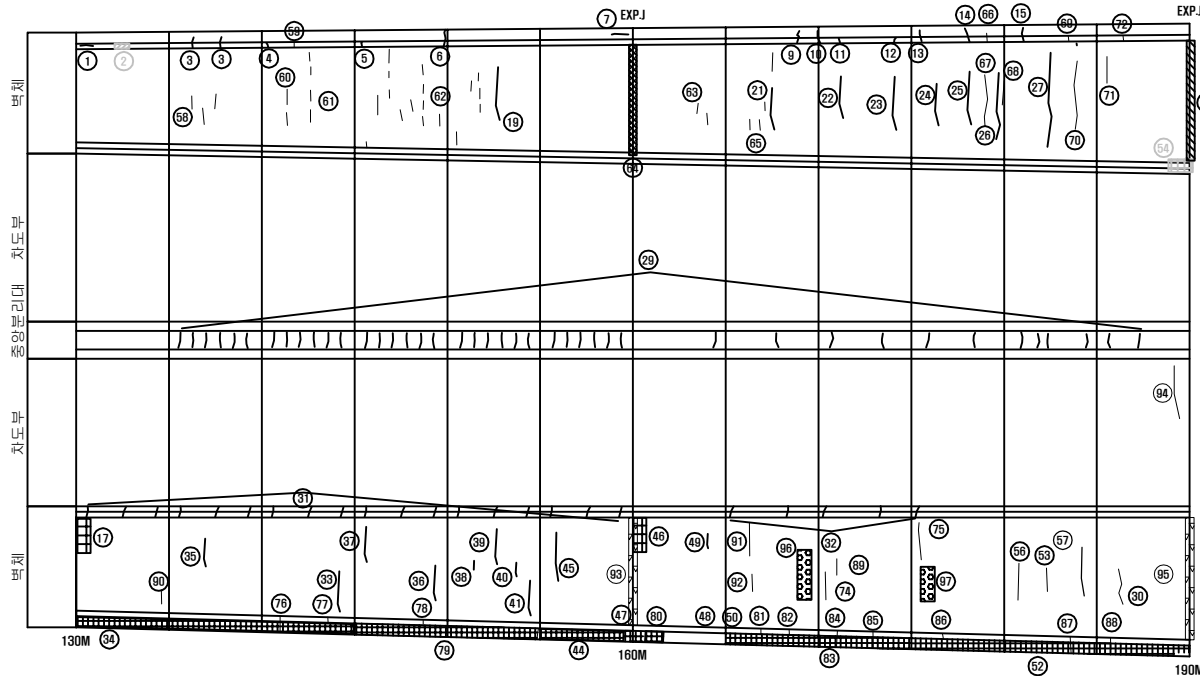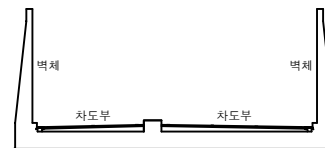KEY
PLAN




용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범 례	○ 균열	▨ 재료분리	▨ 침식	▨ 토사퇴적	
	▨ 망상균열	▨ 파손, 박리	▨ 좌굴, 변형	▨ 열화, 마모	
	▨ 부식	▨ 누수, 체수	▨ 백태	▨ 기타	
	▨ 철근노출	▨ 오염	● 배수구막힘	No. 003-1	

ID : 남태령지하차도

시점부 U-TYPE 구간 [3]

손상물량표

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
81	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
82	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
83	박리		10.00	0.60	1	6.00	m ²	
84	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
85	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
86	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
87	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
88	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
89	타일 균열		0.80		1	0.80	m	
90	타일 균열		0.60		1	0.60	m	
91	타일 균열		2.80		1	2.80	m	
92	타일 균열		0.60		1	0.60	m	
93	실런트 열화		0.60		1	6.40	m	
94	포장 균열		0.60		1	0.60	m	
95	실런트 열화		7.40		1	7.40	m	
96	백태		0.20	1.00	1	0.20	m ²	23왕선구
97	백태		0.20	2.00	1	0.40	m ²	23왕선구
98								
99								
100								
101								
102								
103								
104								
105								
106								
107								
108								
109								
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116								
117								
118								
119								
120								

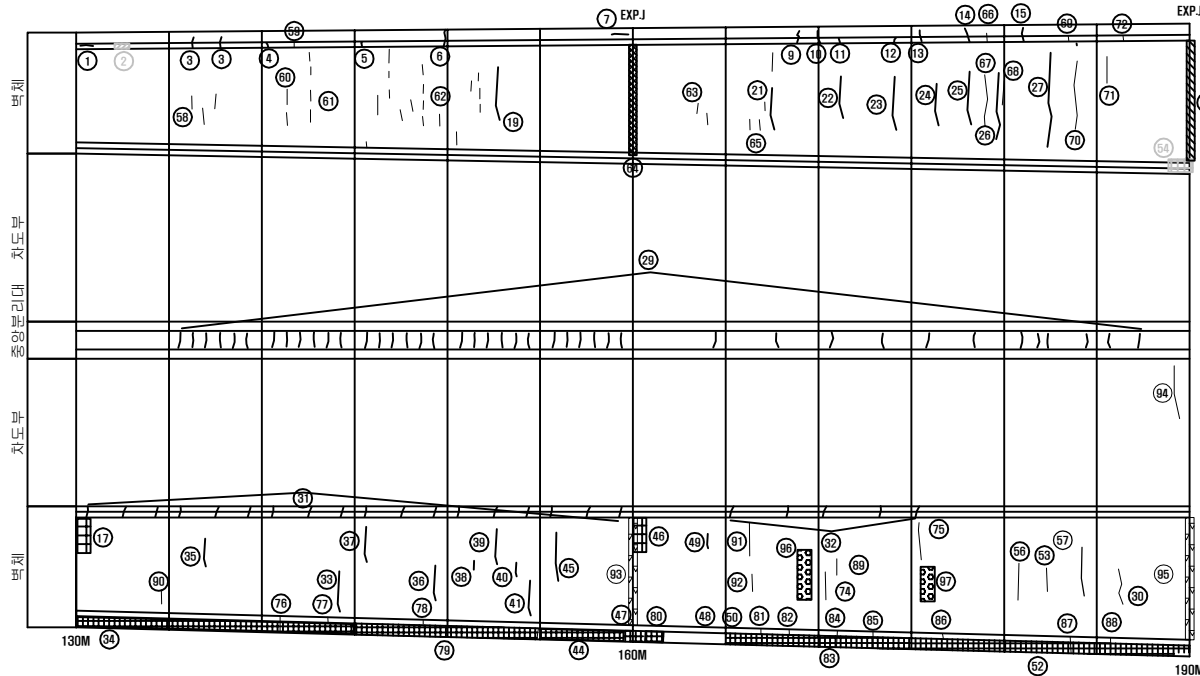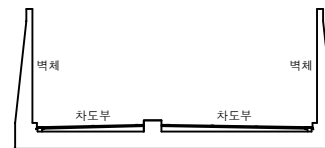KEY
PLAN

용역명

2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역


범
례

○ 균열	재료분리	침식	토사퇴적
망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모
부식	누수, 체수	백태	기타
철근노출	오염	배수구막힘	

No. 003-2



ID : 남태령지하차도 BOX구간[1]-상행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

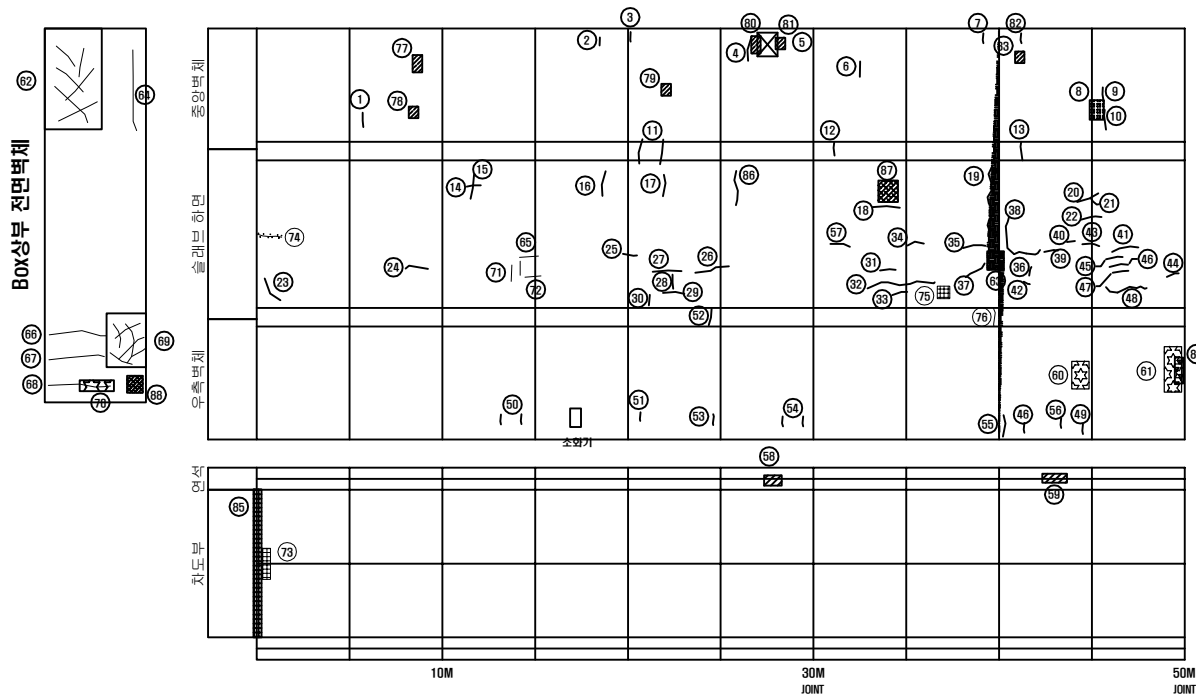

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
1	타일 균열		0.40		1	0.40	m	
2	타일 균열		0.20		1	0.20	m	
3	타일 균열		0.30		1	0.30	m	
4	타일 균열		1.00		1	1.00	m	
5	타일 탈락				1	1.00	ea	
6	타일 균열		0.50		1	0.50	m	
7	타일 균열		0.20		1	0.20	m	
8	타일 탈락				2	2.00	ea	
9	타일 균열		0.40		1	0.40	m	
10	타일 균열		0.60		1	0.60	m	
11	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	1.00		2	2.00	m	
12	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.30		1	0.30	m	
13	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.50		1	0.50	m	
14	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
15	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
16	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.80		1	0.80	m	
17	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.70		1	0.70	m	
18	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.40		1	0.40	m	
19	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	2.50		1	2.50	m	
20	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.50		1	0.50	m	
21	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.20		1	0.20	m	
22	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.50		1	0.50	m	
23	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
24	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
25	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.50		1	0.50	m	
26	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	1.20		1	1.20	m	
27	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	1.00		1	1.00	m	
28	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.40		1	0.40	m	
29	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.60		1	0.60	m	
30	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.30		1	0.30	m	
31	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.40		1	0.40	m	
32	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.50		1	1.50	m	
33	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.20		1	0.20	m	
34	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.50		1	0.50	m	
35	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	1.00		1	1.00	m	
36	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.30		1	0.30	m	
37	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	1.00		1	1.00	m	
38	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	1.40		1	1.40	m	
39	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.50		1	0.50	m	
40	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.20		1	0.20	m	


KEY PLAN

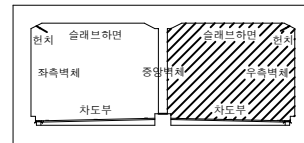

용역명	2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범례	균열	재료분리	침식	토사퇴적
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모
	부식	누수, 체수	백태	기타
	철근노출	오염	배수구막힘	No. 004



ID : 남태령지하차도 BOX구간[1]-상행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

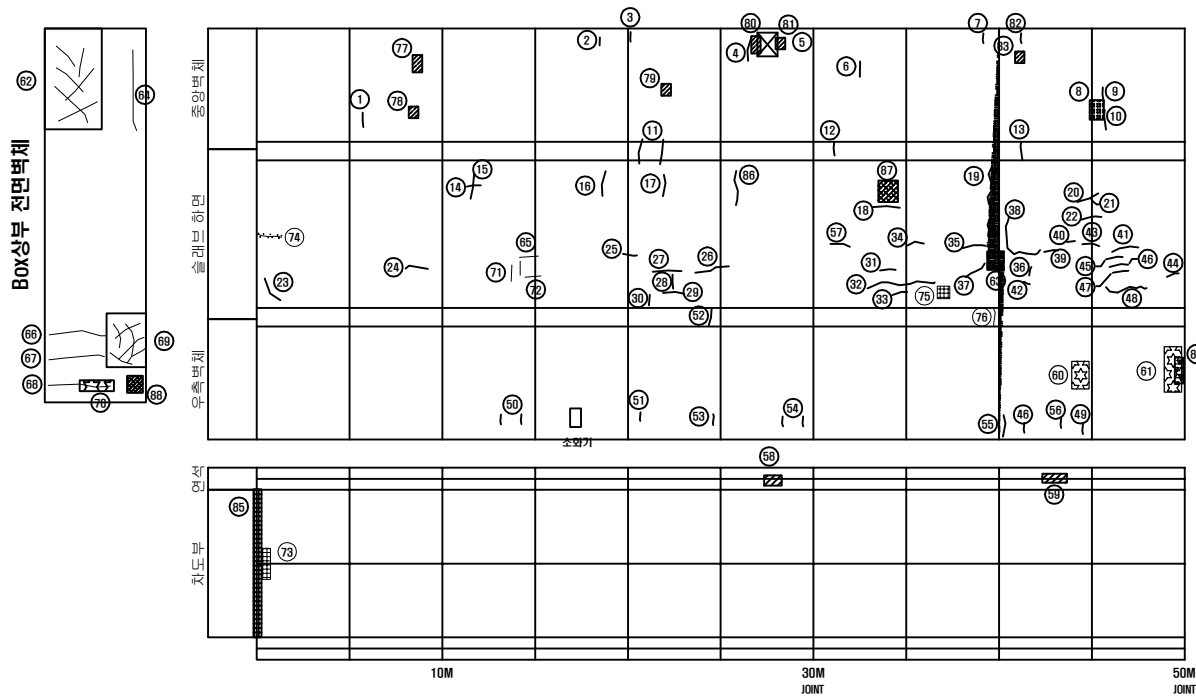

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
41	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.40		1	0.40	m	
42	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.40		1	0.40	m	
43	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.30		1	0.30	m	
44	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.40		1	0.40	m	
45	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.20		1	0.20	m	
46	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.20		1	0.20	m	
47	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.20		1	0.20	m	
48	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	1.50		1	1.50	m	
49	타일 균열		0.20		2	0.40	m	
50	타일 균열		0.20		2	0.40	m	
51	타일 균열		0.30		1	0.30	m	
52	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.50		1	0.50	m	
53	타일 균열		0.30		1	0.30	m	
54	타일 균열		0.20		2	0.40	m	
55	타일 균열		0.50		1	0.50	m	
56	타일 균열		0.20		1	0.20	m	
57	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.50		1	0.50	m	
58	박리		0.20	0.30	1	0.06	m²	손상용가
59	파손		2.00	1.00	1	2.00	m²	손상용가
60	백태		0.20	1.50	1	0.30	m²	손상용가
61	백태		0.50	2.00	1	1.00	m²	
62	망상균열		3.00	2.00	1	6.00	m²	
63	보수부 들뜸		0.50	0.50	1	0.25	m²	
64	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	5.00		1	5.00	m	
65	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
66	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	2.20		1	2.20	m	
67	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
68	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	2.20		1	2.20	m	
69	망상균열		3.00	2.00	1	6.00	m²	
70	균열부백태		0.10	0.60	1	0.06	m²	
71	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.20		2	0.40	m	
72	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
73	파손		0.20	1.50	1	0.30	m²	손상용가
74	균열부백태		0.20	0.20	1	0.04	m²	
75	파손		0.50	0.10	1	0.05	m²	
76	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
77	타일 탈락				3	3.00	ea	23왕 선규
78	타일 탈락				1	1.00	ea	23왕 선규
79	타일 탈락				1	1.00	ea	23왕 선규
80	타일 탈락				7	7.00	ea	23왕 선규


KEY PLAN

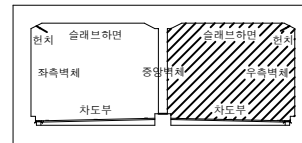

용역명	2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범례	균열	재료분리	침식	토사퇴적
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모
	부식	누수, 체수	백태	기타
	철근노출	오염	배수구막힘	
				No. 004-1



ID : 남태령지하차도 BOX구간[1]-상행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

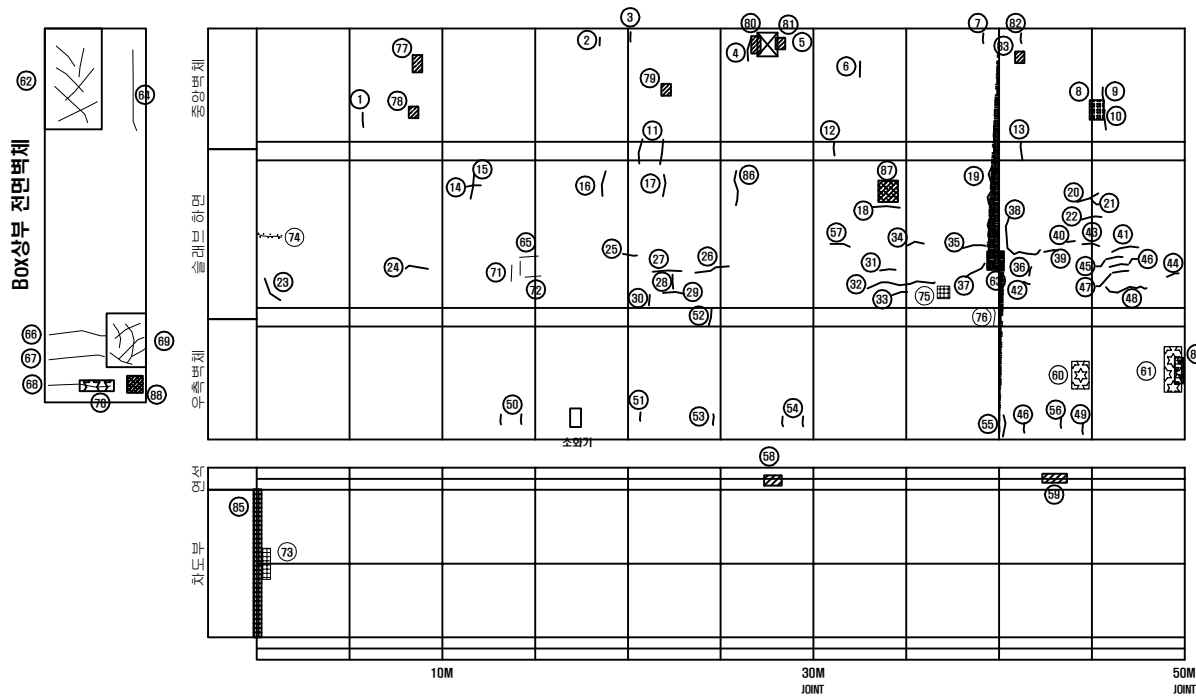

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
81	타일 탈락				1	1.00	ea	23왕 선규
82	타일 균열		1.00		1	1.00	m	23왕 선규
83	타일 탈락				1	1.00	ea	23왕 선규
84	누수(스며있음)				1	1.00	ea	23왕 선규
85	조인트 박락		0.30	6.00	1	1.80	m'	23왕 선규
86	재균열(Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		1	2.00	m	23왕 선규
87	망상균열		1.50	1.50	1	2.25	m'	23왕 선규
88	망상균열		1.00	1.00	1	1.00	m'	23왕 선규
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								
101								
102								
103								
104								
105								
106								
107								
108								
109								
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116								
117								
118								
119								
120								


KEY
PLAN

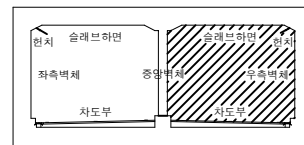

용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범 례	○ 균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘		No. 004-2



ID : 남태령지하차도 BOX구간[2]-상행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손 상 물 량 표

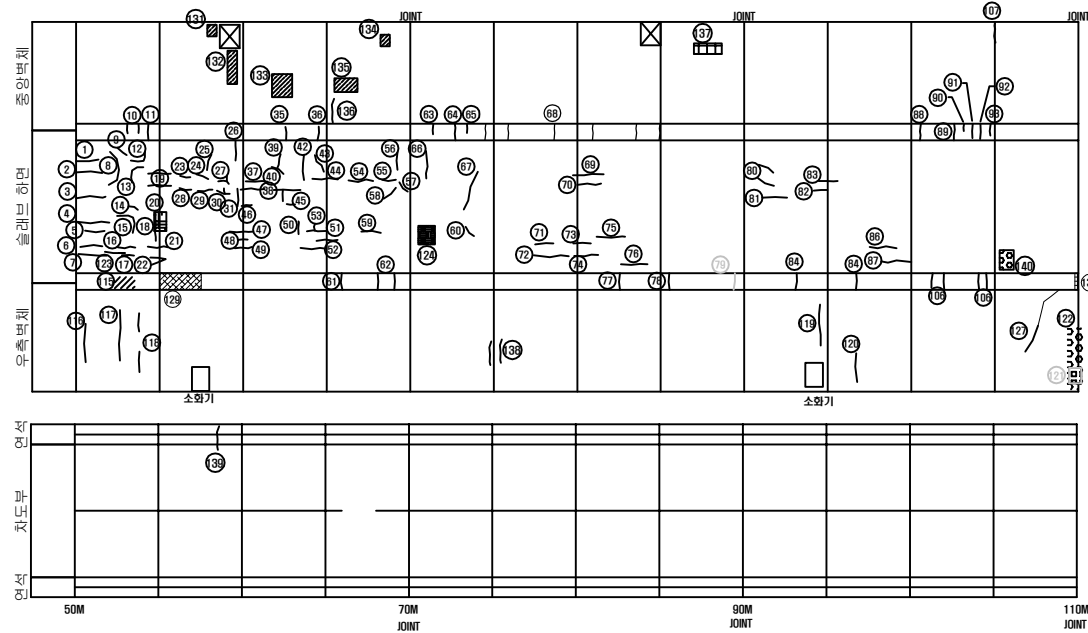

번 호	손 상 내 용	폭 (mm)	길 이 (m)	너 비 (m)	개 소	손 상 물 량		비 고
						물 량	단 위	
1	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
2	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
3	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
4	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
5	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
6	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.20		1	0.20	m	
7	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
8	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.70		1	0.70	m	
9	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
10	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		2	0.80	m	
11	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
12	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
13	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
14	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
15	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.90		1	0.90	m	
16	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
17	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.20		1	0.20	m	
18	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
19	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		2	0.80	m	
20	망상균열		1.00	1.50	1	1.50	m ²	
21	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
22	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.70		1	0.70	m	
23	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.20		1	0.20	m	
24	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
25	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
26	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
27	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
28	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
29	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
30	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
31	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
32	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.70		1	0.70	m	
33	망상균열		0.60	0.50	1	0.30	m ²	
34	타일 균열		0.40		2	0.80	m	
35	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
36	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
37	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
38	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		2	1.20	m	
39	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
40	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.20		1	0.20	m	


KEY PLAN

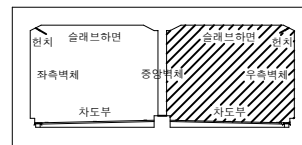

용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범례	균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘	No. 005	



ID : 남태령 지하차도BOX구간[2]-상행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

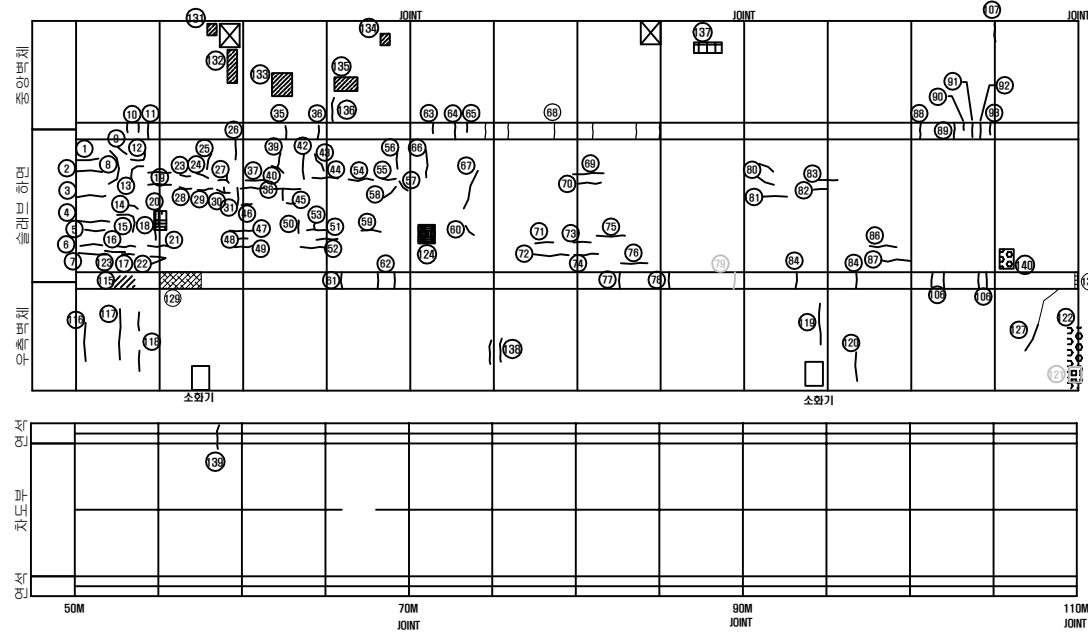

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						수량	단위	
41	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	보수완료
42	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
43	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
44	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
45	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.20		1	0.20	m	
46	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
47	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.10		1	1.10	m	
48	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
49	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
50	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
51	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
52	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		2	1.20	m	
53	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
54	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
55	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
56	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
57	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
58	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
59	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.20		1	0.20	m	
60	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
61	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
62	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.40		2	0.80	m	
63	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.40		1	0.40	m	
64	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
65	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
66	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.50		1	0.50	m	
67	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.40		1	0.40	m	
68	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.50		6	3.00	m	
69	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.60		1	0.60	m	
70	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.30		1	0.30	m	
71	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.20		1	0.20	m	
72	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
73	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.30		1	0.30	m	
74	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.60		1	0.60	m	
75	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	1.00		1	1.00	m	
76	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
77	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.30		1	0.30	m	
78	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.40		1	0.40	m	
79	균열(Cw0.3mm이상)	1.00	0.10		1	0.10	m	23상 보수
80	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.40		2	0.80	m	


KEY PLAN

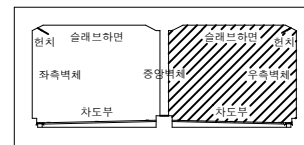

용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범례	균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘	No. 005-1	



ID : 남태령지하차도BOX구간[2]-상행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

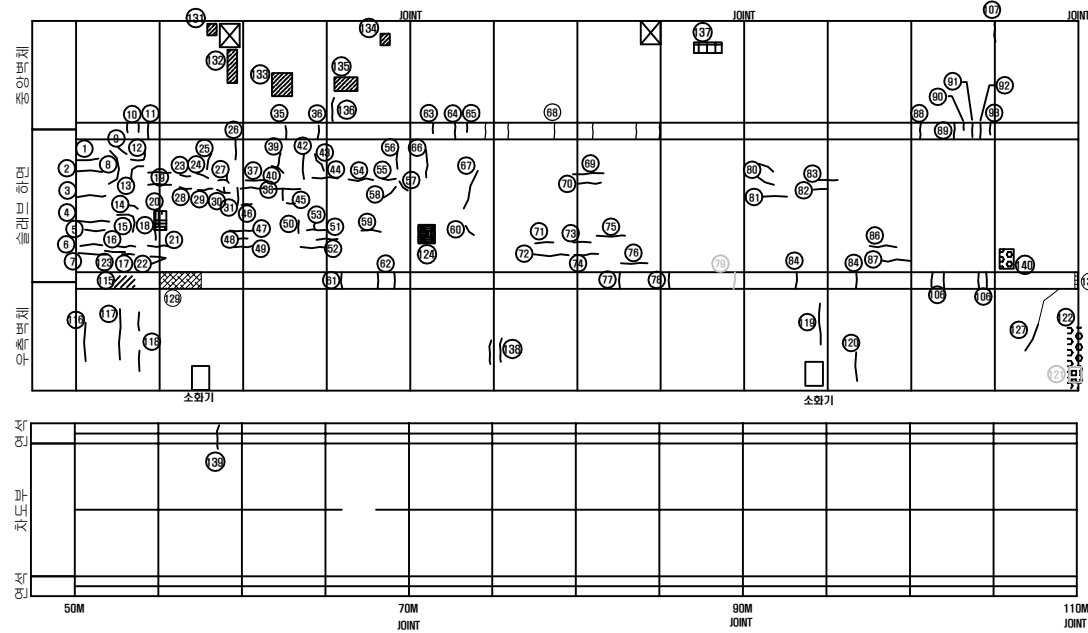

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
81	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.30		1	0.30	m	
82	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.30		1	0.30	m	
83	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.60		1	0.60	m	
84	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.40		2	0.80	m	
85	균열부백태		0.20	2.00	1	0.40	m ²	
86	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	1.10		1	1.10	m	
87	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.60		1	0.60	m	
88	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
89	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
90	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.20		1	0.20	m	
91	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
92	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
93	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
94	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.90		1	0.90	m	보수완료
95	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	보수완료
96	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	보수완료
97	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	보수완료
98	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	보수완료
99	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	보수완료
100	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	보수완료
101	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.20		1	0.20	m	보수완료
102	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.50		1	1.50	m	보수완료
103	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	보수완료
104	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.80		1	1.80	m	보수완료
105	균열부백태		0.20	0.40	1	0.08	m ²	보수완료
106	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.40		1	0.40	m	
107	타일 균열		0.40		1	0.40	m	
108	백태		1.00	0.50	1	0.50	m ²	
109	백태		1.00	0.90	1	0.90	m ²	
110	백태		1.00	0.90	1	0.90	m ²	보수완료
111	백태		0.10	0.30	1	0.03	m ²	
112	균열부백태		0.20	1.20	1	0.24	m ²	
113	백태		0.10	1.20	1	0.12	m ²	보수완료
114	타일 균열		1.00		1	1.00	m	
115	타일 파손				1	1.00	ea	
116	타일 균열		0.50		1	0.50	m	
117	타일 균열		0.60		1	0.60	m	
118	타일 균열		0.40		2	0.80	m	
119	타일 균열		1.00		1	1.00	m	
120	타일 균열		0.40		1	0.40	m	


KEY PLAN

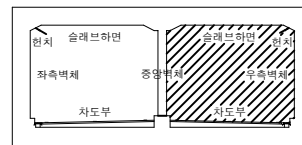

용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범례	균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘	No. 005-2	



ID : 남태령지하차도 BOX구간[2]-상행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

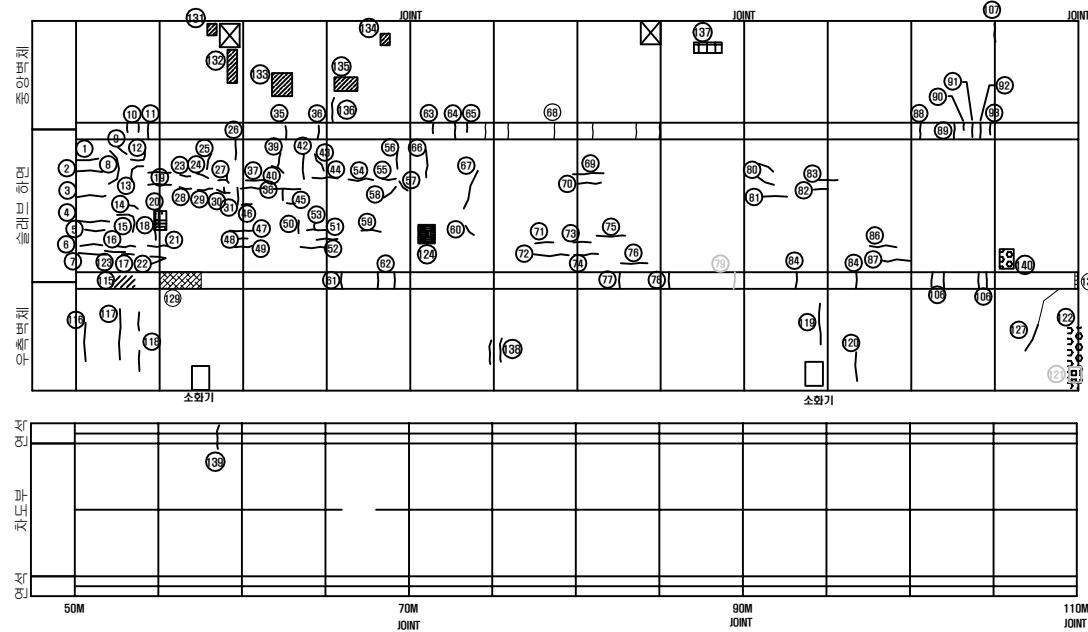

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
121	타일 탈락				6	6.00	ea	23상 보수
122	누수흔적		1.00	3.00	1	3.00	m ²	손상물가
123	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	1.00		1	1.00	m	
124	보수부 들뜸		0.20	0.20	1	0.04	m ²	
125	도장 박리		0.60	1.20	1	0.72	m ²	보수완료
126	타일 균열		0.20	0.20	10	0.40	m ²	
127	타일 균열		1.50		1	1.50	m	
128	도장 박리		1.00	2.00	1	2.00	m ²	보수완료
129	망상균열		0.50	1.20	1	0.60	m ²	
130	박락		0.10	0.20	1	0.02	m ²	
131	타일 탈락				1	1.00	ea	23상 신규
132	타일 탈락				36	36.00	ea	23상 신규
133	타일 탈락, 들뜸				40	40.00	ea	23상 신규
134	타일 탈락				4	4.00	ea	23상 신규
135	타일 들뜸				20	20.00	ea	23상 신규
136	타일 균열		1.50		1	1.50	m	23상 신규
137	타일 파손				10	10.00	ea	23상 신규
138	타일 균열		0.80		2	1.60	m	23상 신규
139	균열(Cw0.3mm이상)	0.50	0.40		1	0.40	m	23상 신규
140	망상균열		2.00	2.00	1	4.00	m ²	23상 신규
141								
142								
143								
144								
145								
146								
147								
148								
149								
150								
151								
152								
153								
154								
155								
156								
157								
158								
159								
160								


KEY
PLAN

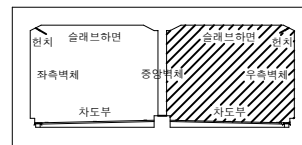

용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범 례	○ 균열	▨ 재료분리	▨ 침식	▨ 토사퇴적	
	▨ 망상균열	▨ 파손, 박리	▨ 좌굴, 변형	▨ 열화, 마모	
	▨ 부식	▨ 누수, 체수	▨ 백태	▨ 기타	
	▨ 철근노출	▨ 오염	● 배수구막힘	No. 005-3	



ID : 남태령지하차도 TRM구간[3]-상행 슬래브하면 및 벽체 차도부

손상물량표

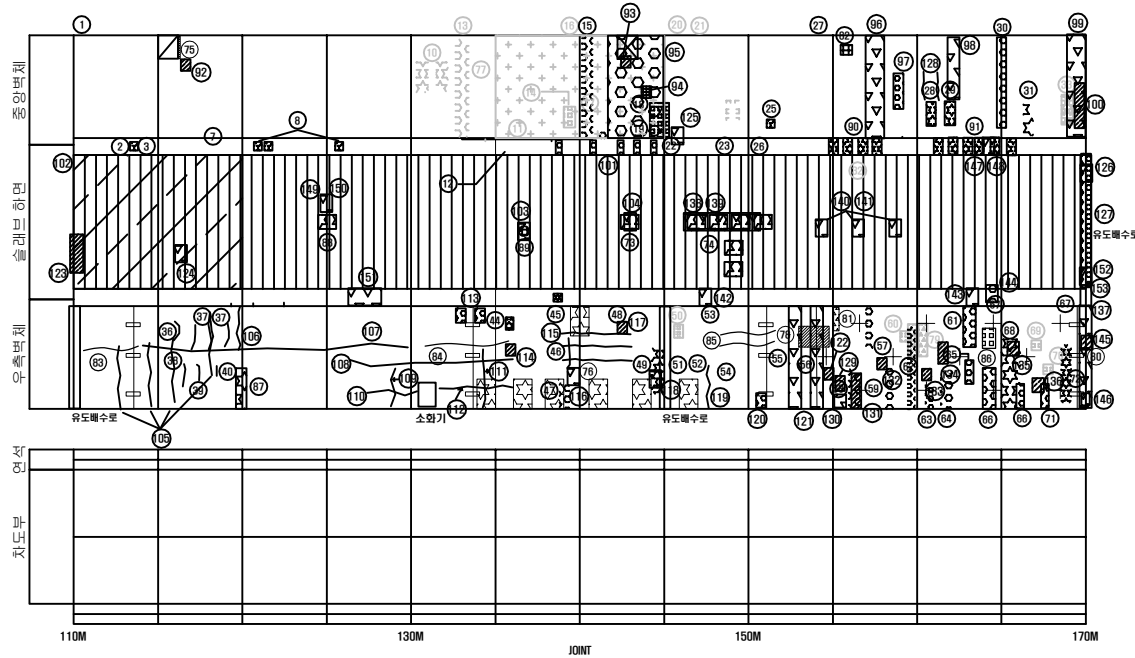

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						수량	단위	
1	누수흔적		1.00	0.20	1	0.20	m ²	
2	백태		0.20	0.40	1	0.08	m ²	
3	백태		0.20	0.40	1	0.08	m ²	
4	누수흔적		0.20	0.30	1	0.06	m ²	보수완료
5	타일 탈락				4	4.00	ea	보수완료
6	누수흔적		0.10	0.20	2	0.04	m ²	보수완료
7	백태		0.20	0.40	2	0.16	m ²	보수완료
8	백태		0.20	0.50	3	0.30	m ²	
9	누수흔적		0.10	0.20	1	0.02	m ²	보수완료
10	백태		1.00	1.20	2	2.40	m ²	23양 보수
11	백태		0.50	0.50	4	1.00	m ²	23양 보수
12	백태		0.40	0.60	1	0.24	m ²	
13	백태		1.00	2.40	1	2.40	m ²	23양 보수
14	타일 탈락				18	18.00	ea	23양 보수
15	백태		1.50	5.00	1	7.50	m ²	
16	누수흔적		1.70	1.60	1	2.72	m ²	23양 보수
17	타일 탈락				6	6.00	ea	23양 보수
18	타일 탈락				3	3.00	ea	
19	타일 탈락				23	23.00	ea	
20	누수흔적		1.90	3.30	1	6.27	m ²	23양 보수
21	누수흔적		1.80	2.00	1	3.60	m ²	23양 보수
22	백태		0.50	1.00	2	1.00	m ²	
23	백태		0.60	0.60	1	0.36	m ²	
24	타일 탈락				3	3.00	ea	보수완료
25	백태		0.20	0.30	1	0.06	m ²	
26	백태		0.30	0.40	1	0.12	m ²	
27	백태		2.20	2.00	1	4.40	m ²	
28	백태		0.20	1.00	1	0.20	m ²	손상중가
29	백태		0.20	1.00	1	0.20	m ²	손상중가
30	백태(누수흔적)		0.50	5.00	1	2.50	m ²	손상중가
31	백태(누수흔적)		0.50	2.00	1	1.00	m ²	손상중가
32	백태		4.00	4.00	1	16.00	m ²	23양 보수
33	타일 탈락				8	8.00	ea	23양 보수
34	백태		0.10	0.10	1	0.01	m ²	보수완료
35	백태		0.10	0.20	1	0.02	m ²	보수완료
36	타일 탈락				1	1.00	ea	
37	타일 탈락				3	3.00	ea	
38	타일 탈락				1	1.00	ea	
39	타일 탈락				1	1.00	ea	
40	타일 탈락				1	1.00	ea	


KEY PLAN

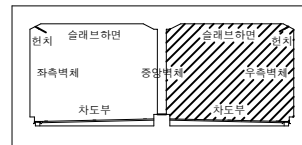

용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범례	배수구열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘	No. 006	



ID : 남태령지하차도 TRM구간[3]-상행 슬래브하면 및 벽체 차도부

손상물량표

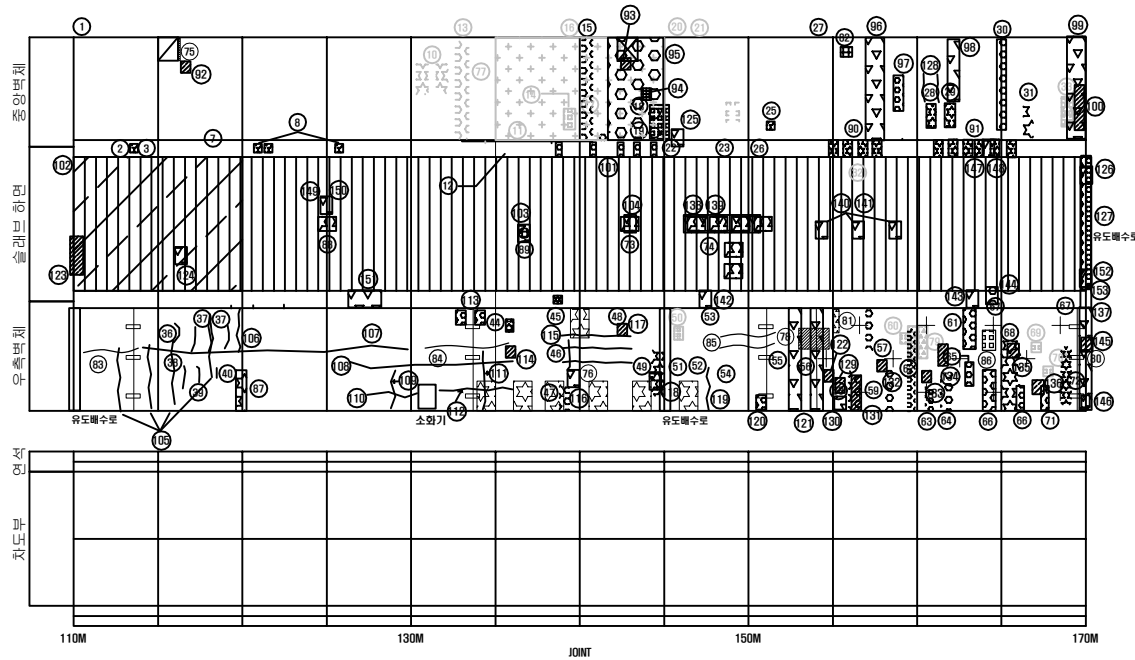

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						수량	단위	
41	백태		0.30	0.10	3	0.09	m ²	보수완료
42	백태		0.10	0.30	4	0.12	m ²	보수완료
43	백태		0.20	0.20	1	0.04	m ²	보수완료
44	백태		0.20	0.40	1	0.08	m ²	
45	백태		0.10	0.30	1	0.03	m ²	
46	타일 균열		1.20		1	1.20	m	
47	누수흔적		0.20	0.40	1	0.08	m ²	
48	백태		0.20	0.40	1	0.08	m ²	
49	백태		1.00	1.00	1	1.00	m ²	
50	타일 탈락				2	2.00	ea	23량 보수
51	누수흔적		0.20	0.40	1	0.08	m ²	
52	누수흔적		0.20	0.40	1	0.08	m ²	
53	백태		0.10	0.30	1	0.03	m ²	
54	누수흔적		0.20	0.40	1	0.08	m ²	
55	누수흔적		0.30	0.60	1	0.18	m ²	
56	백태		0.20	0.40	1	0.08	m ²	
57	누수흔적		0.40	3.00	1	1.20	m ²	
58	누수흔적		0.90	0.90	1	0.81	m ²	
59	누수흔적		0.40	0.60	1	0.24	m ²	
60	타일 탈락				21	21.00	ea	23량 보수
61	누수흔적		0.40	0.40	1	0.16	m ²	
62	누수흔적		0.70	5.00	1	3.50	m ²	손상중가
63	누수흔적		0.20	1.00	1	0.20	m ²	
64	누수흔적		1.40	0.20	1	0.28	m ²	
65	누수흔적		1.20	0.20	1	0.24	m ²	
66	누수흔적		0.20	0.80	2	0.32	m ²	
67	백태		0.40	0.40	2	0.32	m ²	
68	백태		0.20	0.10	2	0.04	m ²	
69	타일 탈락				1	1.00	ea	23량 보수
70	타일 탈락				12	12.00	ea	23량 보수
71	누수흔적		0.40	0.60	1	0.24	m ²	
72	백태		1.00	3.00	1	3.00	m ²	손상중가
73	누수(떨어짐)				1	1.00	ea	
74	백태		0.20	0.20	6	0.24	m ²	
75	누수흔적		0.10	5.00	1	0.50	m ²	
76	백태		0.30	2.00	7	4.20	m ²	손상중가
77	누수흔적		2.00	11.00	1	22.00	m ²	23량 보수
78	타일 들뜸				60	60.00	ea	
79	타일 탈락				9	9.00	ea	23량 보수
80	누수흔적		2.00	15.00	1	30.00	m ²	


KEY
PLAN

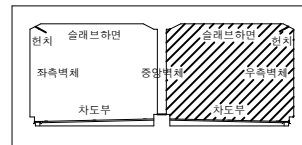

용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범 례	배수관 균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수차속벽체	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘	No. 006-1	



ID : 남태령지하차도 TRM구간[3]-상행 슬래브하면 및 벽체 차도부

손상물량표

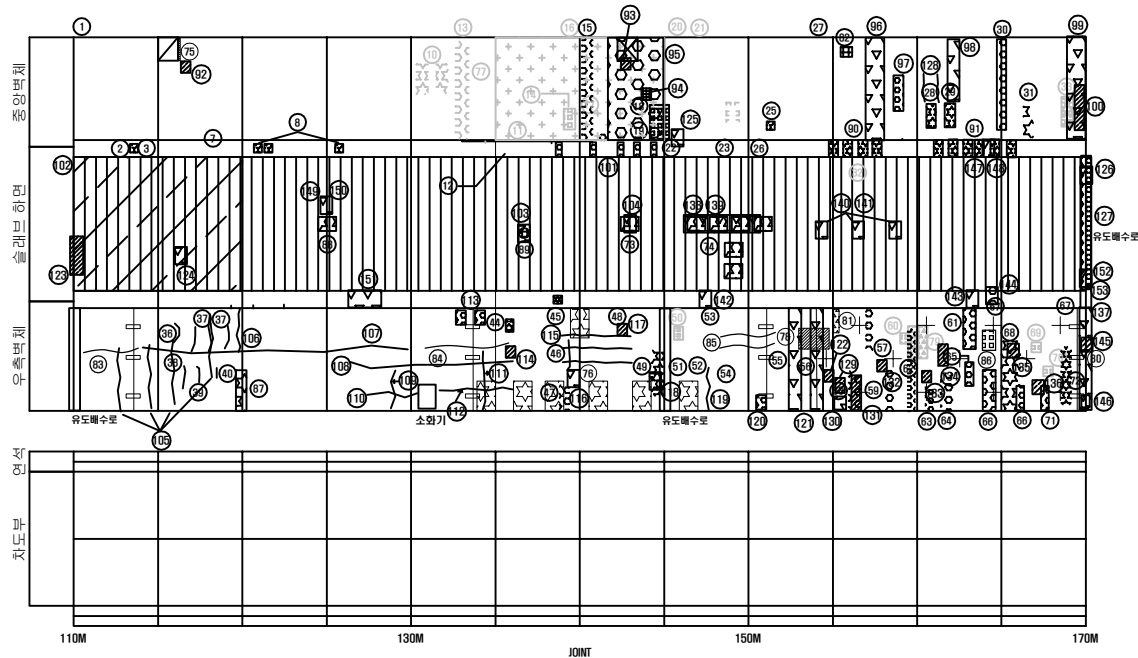

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						수량	단위	
81	백태		0.20	0.50	1	0.10	m ²	
82	타일 탈락				3	3.00	ea	
83	타일 균열		2.50		1	2.50	m	
84	타일 균열		5.00		1	5.00	m	
85	타일 균열		1.50		2	3.00	m	
86	타일 탈락				16	16.00	ea	손상물가
87	백태		0.10	1.00	1	0.10	m ²	
88	백태		0.20	0.20	1	0.04	m ²	
89	누수(떨어짐)				1	1.00	ea	
90	백태		0.10	1.00	4	0.40	m ²	
91	백태		0.20	1.00	6	1.20	m ²	
92	타일 탈락				2	2.00	ea	23상 신규
93	타일 탈락				1	1.00	ea	23상 신규
94	타일 파손				2	2.00	ea	23상 신규
95	백태(누수흔적)		3.00	5.00	1	15.00	m ²	23상 신규
96	누수흔적		1.50	5.00	1	7.50	m ²	23상 신규
97	백태		0.10	2.00	1	0.20	m ²	23상 신규
98	누수흔적		0.30	3.00	1	0.90	m ²	23상 신규
99	누수흔적		2.00	5.00	1	10.00	m ²	23상 신규
100	타일 탈락, 들뜸				50	50.00	ea	23상 신규
101	백태		0.10	1.00	5	0.50	m ²	23상 신규
102	보수부 불량		10.00	6.00	1	60.00	m ²	23상 신규
103	누수(떨어짐)				1	1.00	ea	23상 신규
104	누수(떨어짐)				1	1.00	ea	23상 신규
105	타일 균열		3.00		4	12.00	m	23상 신규
106	타일 균열		3.00		1	3.00	m	23상 신규
107	타일 균열		17.50		1	17.50	m	23상 신규
108	타일 균열		7.00		1	7.00	m	23상 신규
109	타일 균열		2.00		1	2.00	m	23상 신규
110	타일 균열		2.00		1	2.00	m	23상 신규
111	타일 균열		3.00		1	3.00	m	23상 신규
112	타일 균열		5.00		1	5.00	m	23상 신규
113	백태		1.00	1.00	2	2.00	m ²	23상 신규
114	타일 탈락				3	3.00	ea	23상 신규
115	타일 균열		4.00		3	12.00	m	23상 신규
116	누수(스며있음)				1	1.00	ea	23상 신규
117	타일 탈락				7	7.00	ea	23상 신규
118	누수(스며있음)				1	1.00	ea	23상 신규
119	타일 균열		2.00		1	2.00	m	23상 신규
120	백태		1.00	1.50	1	1.50	m ²	23상 신규


KEY
PLAN

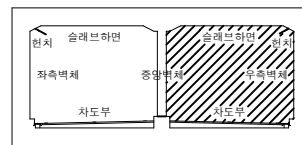

용역명	2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범례	관열	재료분리	침식	토사퇴적
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모
	부식	누수, 체수	백태	기타
	철근노출	오염	배수구막힘	No. 006-2



ID : 남태령지하차도 TRM구간[3]-상행 슬래브하면 및 벽체 차도부

손상물량표

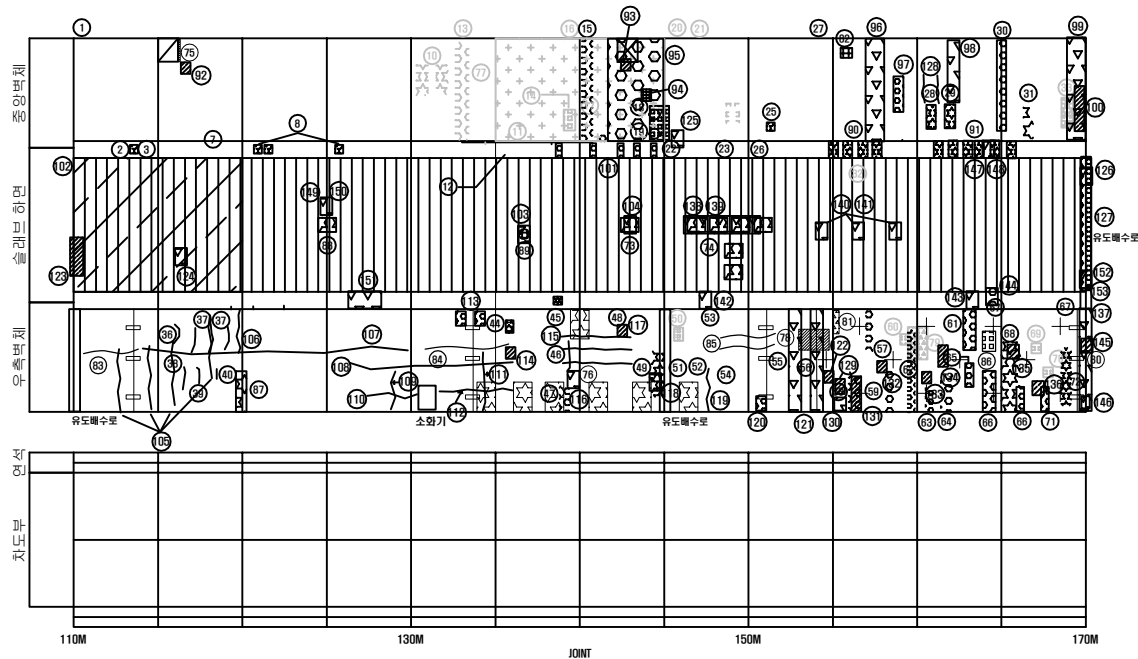

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
121	누수흔적		1.00	5.00	2	10.00	m ²	23상 신규
122	타일 탈락				4	4.00	ea	23상 신규
123	방수포 탈락		0.50	3.00	1	1.50	m ²	23상 신규
124	누수(떨어짐)				1	1.00	ea	23상 신규
125	누수(젖음)				1	1.00	ea	23상 신규
126	누수(떨어짐)				1	1.00	ea	23상 신규
127	백태		0.20	5.00	1	1.00	m ²	23상 신규
128	타일 균열		2.00		3	6.00	m	23상 신규
129	타일 탈락				8	8.00	ea	23상 신규
130	누수(스며있음)				1	1.00	ea	23상 신규
131	타일 탈락				26	26.00	ea	23상 신규
132	타일 탈락				10	10.00	ea	23상 신규
133	타일 탈락				4	4.00	ea	23상 신규
134	타일 탈락				17	17.00	ea	23상 신규
135	타일 탈락				7	7.00	ea	23상 신규
136	타일 탈락				2	2.00	ea	23상 신규
137	누수흔적		1.00	5.00	1	5.00	m ²	23상 신규
138	누수(떨어짐)				6	6.00	ea	23상 신규
139	백태		0.20	0.20	6	0.24	m ²	23상 신규
140	누수(떨어짐)				3	3.00	ea	23상 신규
141	백태		0.20	0.20	3	0.12	m ²	23상 신규
142	누수(젖음)				1	1.00	ea	23상 신규
143	누수(젖음)				1	1.00	ea	23상 신규
144	유도배수관 백태		0.20	0.30	1	0.06	m ²	23상 신규
145	유도배수관 변형		1.00		1	1.00	m	23상 신규
146	누수(스며있음)				1	1.00	ea	23상 신규
147	누수(젖음)				1	1.00	ea	23상 신규
148	백태		0.20	1.00	1	0.20	m ²	23상 신규
149	누수(떨어짐)				1	1.00	ea	23상 신규
150	백태		0.20	0.30	1	0.06	m ²	23상 신규
151	누수(젖음)				1	1.00	ea	23상 신규
152	유도배수관 누수				1	1.00	ea	23상 신규
153	유도배수관 녹물오염		0.10	0.50	1	0.05	m ²	23상 신규
154								
155								
156								
157								
158								
159								
160								


KEY
PLAN

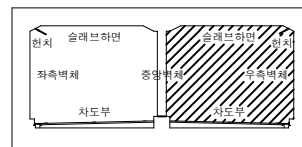

용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범 례	배수관 균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘	No. 006-3	



ID : 남태령지하차도 BOX구간[4]-상행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

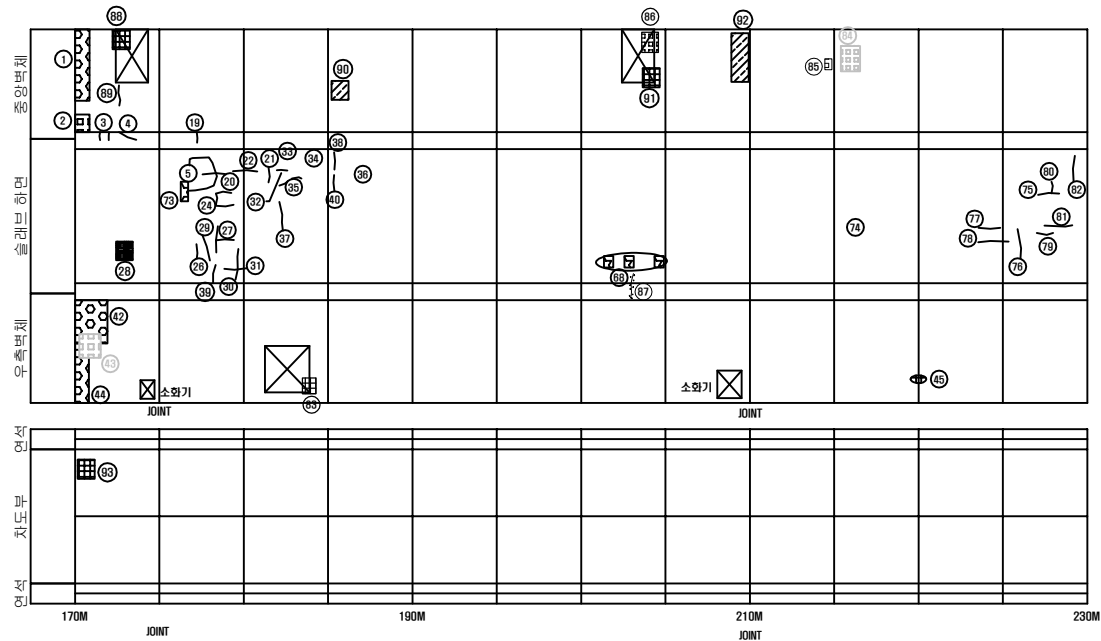

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						수량	단위	
1	백태		0.20	3.20	1	0.64	m ²	
2	타일 탈락				6	6.00	ea	
3	관열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		2	1.00	m	
4	관열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
5	관열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.50		1	2.50	m	
6	관열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.70		1	0.70	m	보수완료
7	관열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.10		1	1.10	m	보수완료
8	관열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	보수완료
9	관열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	보수완료
10	관열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		2	1.20	m	보수완료
11	관열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.20		1	0.20	m	보수완료
12	관열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.90		1	0.90	m	보수완료
13	관열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.70		1	0.70	m	보수완료
14	관열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	보수완료
15	관열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	보수완료
16	관열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	보수완료
17	관열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	보수완료
18	관열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
19	관열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
20	관열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
21	관열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.70		1	0.70	m	
22	관열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.30		1	1.30	m	
23	망상관열		0.50	0.50	1	0.25	m ²	보수완료
24	관열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
25	관열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		2	0.80	m	
26	관열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
27	관열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		2	1.60	m	
28	보수부 돌돌		0.40	0.40	1	0.16	m ²	
29	관열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
30	관열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
31	관열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
32	관열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
33	관열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
34	관열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
35	관열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		2	0.80	m	
36	관열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
37	관열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
38	관열부 백태		0.20	3.40	1	0.68	m ²	
39	관열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.50		1	0.50	m	
40	관열부 백태		0.20	4.20	1	0.84	m ²	


KEY PLAN

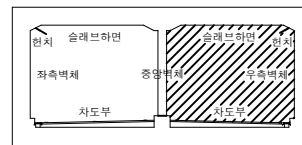

용역명	2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범례	관열	재료분리	침식	토사퇴적
	망상관열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모
	부식	누수, 체수	백태	기타
	철근노출	오염	배수구막힘	No. 007



ID : 남태령지하차도 BOX구간[4]-상행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

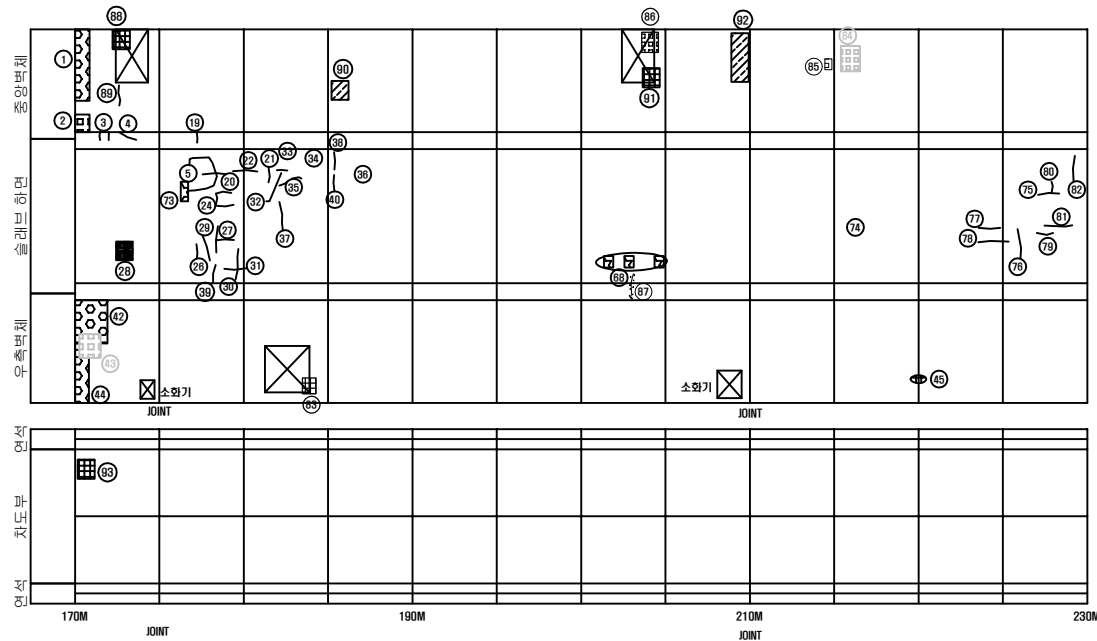

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						수량	단위	
41	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
42	누수흔적		2.00	2.00	1	4.00	m ²	
43	타일 탈락				19	19.00	ea	23상 보수
44	누수흔적		1.50	2.50	1	3.75	m ²	손상종가
45	타일 파손				8	8.00	ea	
46	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	보수완료
47	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	보수완료
48	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	보수완료
49	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		1	2.00	m	보수완료
50	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		3	1.50	m	보수완료
51	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.10		1	1.10	m	보수완료
52	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	보수완료
53	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	보수완료
54	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		2	1.00	m	보수완료
55	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.40		1	1.40	m	보수완료
56	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	보수완료
57	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	보수완료
58	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.70		1	0.70	m	보수완료
59	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.40		2	0.80	m	보수완료
60	균열부백태		0.20	2.00	1	0.40	m ²	보수완료
61	균열부백태		0.20	2.00	1	0.40	m ²	보수완료
62	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	보수완료
63	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	보수완료
64	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.30		1	1.30	m	보수완료
65	망상균열		1.00	1.00	1	1.00	m ²	보수완료
66	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	보수완료
67	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		2	0.80	m	보수완료
68	백태		0.50	0.50	3	0.75	m ²	
69	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	보수완료
70	균열부백태		0.20	3.00	1	0.60	m ²	보수완료
71	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	보수완료
72	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	보수완료
73	백태		0.10	0.50	1	0.05	m ²	
74	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.10		1	1.10	m	
75	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
76	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
77	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
78	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
79	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
80	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.20		1	0.20	m	


KEY PLAN

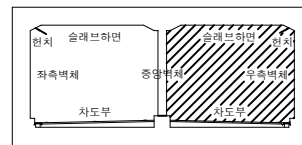

용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범례	균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘	No. 007-1	



ID : 남태령지하차도 BOX구간[4]-상행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

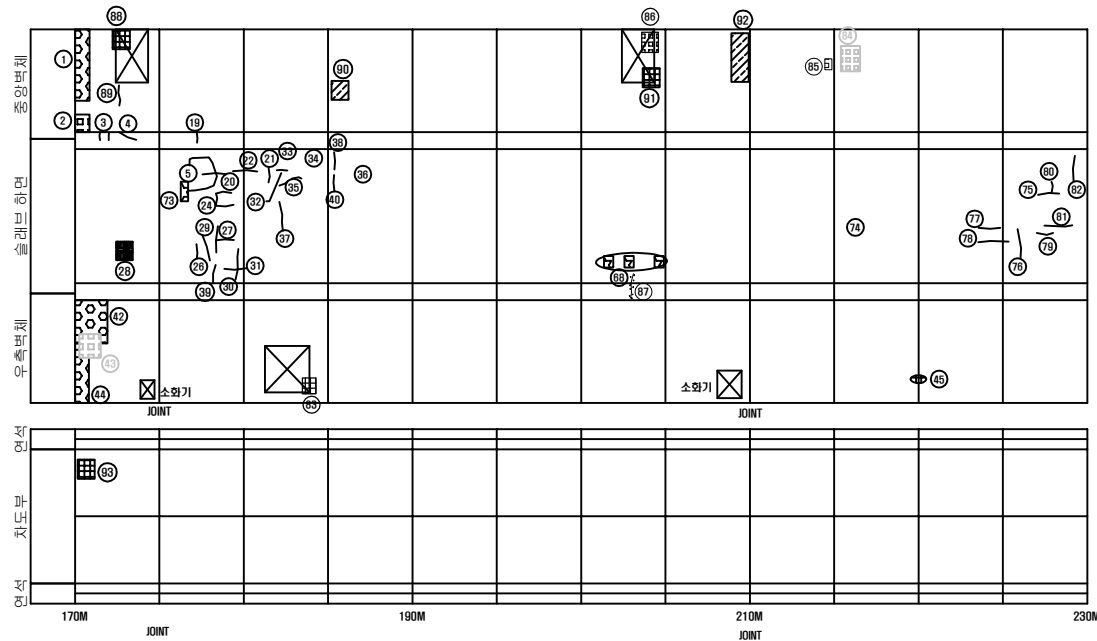

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						수량	단위	
81	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.60		1	1.60	m	
82	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
83	타일 파손				1	1.00	ea	
84	타일 탈락				5	5.00	ea	23상보수
85	타일 탈락, 들뜸				5	5.00	ea	손상종가
86	타일 탈락				21	21.00	ea	손상종가
87	균열부백태		0.20	0.50	1	0.10	m ²	
88	타일 파손				2	2.00	ea	23상신규
89	타일 균열		1.00		1	1.00	m	23상신규
90	타일 들뜸				2	2.00	ea	23상신규
91	타일 파손				2	2.00	ea	23상신규
92	타일 탈락, 들뜸				11	11.00	ea	23상신규
93	박리		1.50	0.30	1	0.45	m ²	23상신규
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								
101								
102								
103								
104								
105								
106								
107								
108								
109								
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116								
117								
118								
119								
120								


KEY
PLAN

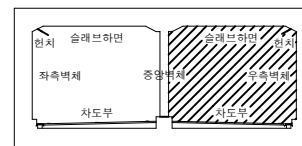

용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범 례	○ 균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘	No. 007-2	



ID : 남태령지하차도 BOX구간[5]-상행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

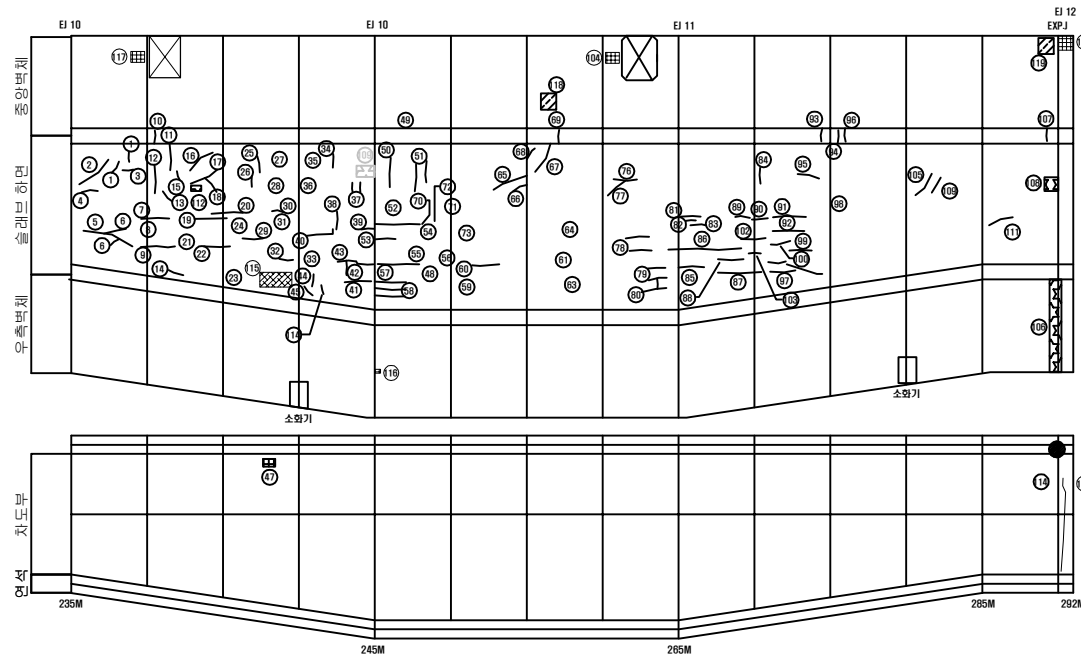

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
1	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		2	0.80	m	
2	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.10		1	1.10	m	
3	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.20		1	0.20	m	
4	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
5	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	4.00		1	4.00	m	
6	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		2	1.20	m	보수완료
7	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.30		1	1.30	m	보수완료
8	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.90		1	0.90	m	보수완료
9	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	보수완료
10	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	보수완료
11	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	보수완료
12	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	보수완료
13	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	보수완료
14	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.70		1	0.70	m	보수완료
15	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	보수완료
16	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	보수완료
17	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.10		1	1.10	m	
18	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
19	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.50		1	1.50	m	
20	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	2.10		1	2.10	m	
21	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
22	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.60		1	1.60	m	
23	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.10		2	2.20	m	
24	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
25	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
26	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.20		1	0.20	m	
27	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
28	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
29	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
30	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
31	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
32	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
33	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	5.50		1	5.50	m	
34	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
35	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
36	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	2.20		1	2.20	m	
37	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.70		2	1.40	m	
38	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
39	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
40	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	2.50		1	2.50	m	


KEY
PLAN

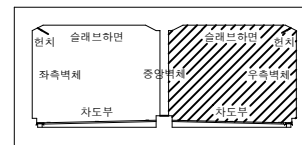

용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범 례	균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘	No. 008	



ID : 남태령지하차도 BOX구간[5]-상행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

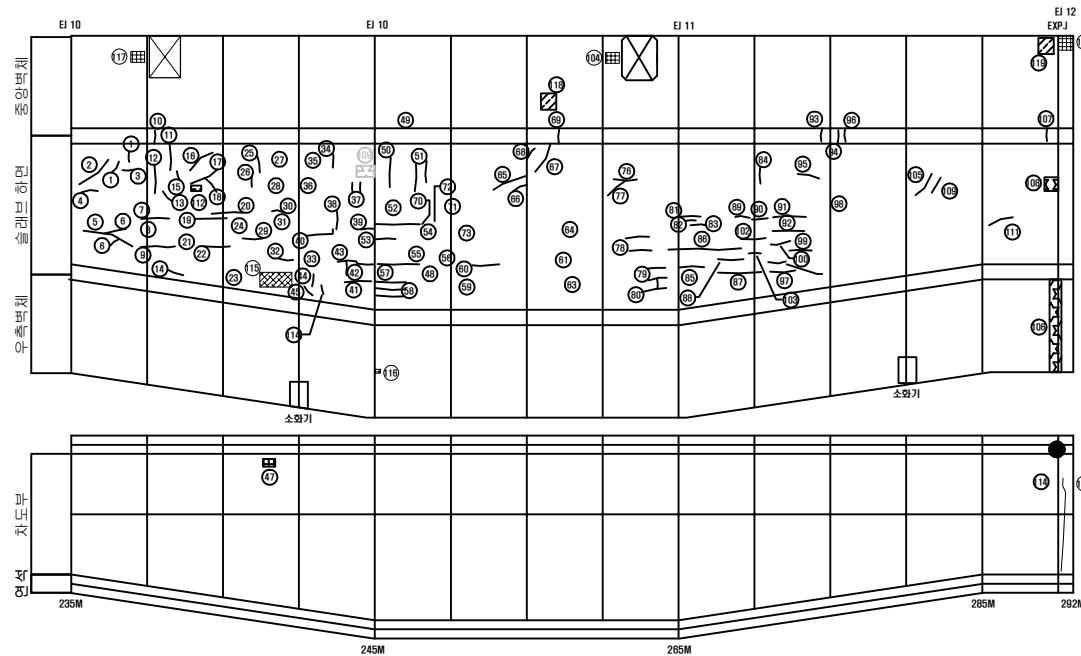

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
41	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		1	2.00	m	
42	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
43	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
44	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
45	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
46	균열 (Cw0.3mm이상)	0.30	1.00		2	2.00	m	보수완료
47	파손		0.20	0.20	1	0.04	m ²	
48	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.10		1	1.10	m	
49	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
50	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		1	2.00	m	
51	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		2	2.00	m	
52	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	4.00		1	4.00	m	
53	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
54	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		1	2.00	m	
55	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.80		1	1.80	m	
56	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	4.80		1	4.80	m	
57	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.50		1	2.50	m	
58	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		3	3.00	m	
59	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	2.60		1	2.60	m	
60	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.70		1	0.70	m	
61	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	3.00		1	3.00	m	
62	망상균열		4.00	5.00	1	20.00	m ²	
63	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.50		1	1.50	m	
64	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	3.70		1	3.70	m	
65	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.10		1	2.10	m	
66	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
67	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.50		1	1.50	m	
68	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
69	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
70	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	3.00		1	3.00	m	
71	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.50		1	2.50	m	
72	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	3.00		1	3.00	m	
73	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	3.00		1	3.00	m	
74	타일 탈락				2	2.00	ea	보수완료
75	타일 탈락				1	1.00	ea	보수완료
76	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.20		1	0.20	m	
77	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.80		1	1.80	m	
78	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		2	0.80	m	
79	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		3	3.00	m	
80	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.10		1	1.10	m	


KEY PLAN

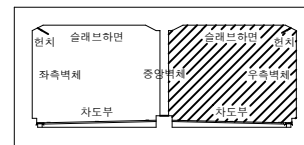

용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범례	균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘		No. 008-1



ID : 남태령지하차도 BOX구간[5]-상행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

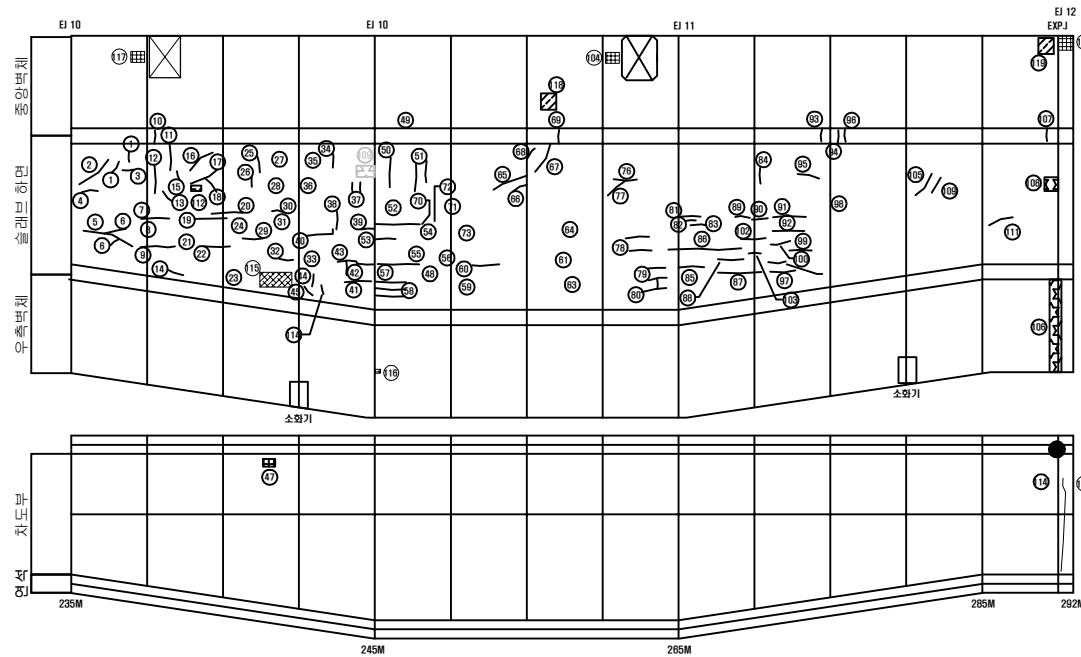

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
81	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
82	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.70		1	0.70	m	
83	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
84	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
85	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.50		1	1.50	m	
86	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	4.00		1	4.00	m	
87	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.70		1	2.70	m	
88	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.30		1	2.30	m	
89	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.60		1	1.60	m	
90	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
91	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	3.50		1	3.50	m	
92	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	3.30		1	3.30	m	
93	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
94	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
95	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
96	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		1	2.00	m	
97	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.30		1	1.30	m	
98	망상균열		1.00	3.00	1	3.00	m ²	
99	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
100	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.20		1	2.20	m	
101	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.90		1	0.90	m	보수완료
102	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.80		1	1.80	m	
103	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.70		1	0.70	m	
104	타일 탈락				3	3.00	ea	
105	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
106	백태		0.30	2.50	1	0.75	m ²	
107	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
108	백태		0.20	0.20	1	0.04	m ²	
109	백태		0.40	0.40	1	0.16	m ²	23상 보수
110	파손		0.30	0.70	1	0.21	m ²	
111	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
112	백태		0.40	0.40	1	0.16	m ²	
113	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	6.00		1	6.00	m	
114	파손		1.00	0.50	1	0.50	m ²	
115	망상균열		0.50	1.00	1	0.50	m ²	
116	파손		0.20	0.20	1	0.04	m ²	
117	타일 탈락				1	1.00	ea	
118	타일 탈락				1	1.00	ea	23상 선규
119	타일 탈락				1	1.00	ea	23상 선규
120								


KEY PLAN

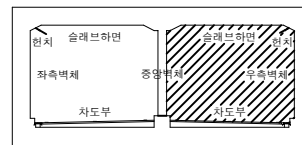

용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범례	균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘	No. 008-2	



ID : 남태령지하차도 BOX구간[6]-상행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

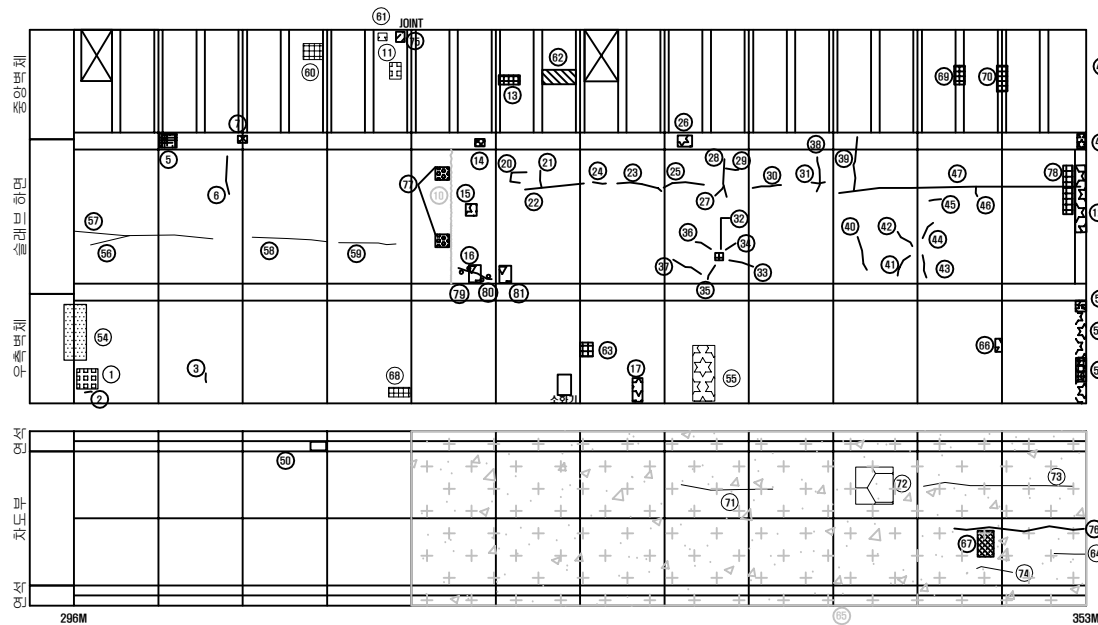

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						수량	단위	
1	타일 탈락				26	26.00	ea	
2	타일 균열		0.10		1	0.10	m	
3	타일 균열		0.20		1	0.20	m	
4	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		1	2.00	m	보수완료
5	박리		0.50	0.50	1	0.25	m²	
6	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.60		1	1.60	m	
7	망상균열		0.20	0.20	1	0.04	m²	
8	타일 균열		0.40		1	0.40	m	보수완료
9	타일 탈락				1	1.00	ea	보수완료
10	유도배수관 파손		6.00		1	6.00	m	23상 보수
11	타일 탈락				1	1.00	ea	
12	유도배수관 누수흔적				1	1.00	ea	
13	타일 탈락				1	1.00	ea	
14	박락		0.40	0.40	1	0.16	m²	
15	박락		0.40	0.40	1	0.16	m²	
16	균열부백태		0.20	1.00	1	0.20	m²	
17	백태		0.60	0.90	1	0.54	m²	
18	타일 들뜸				30	30.00	ea	보수완료
19	타일 탈락				12	12.00	ea	보수완료
20	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.60		1	1.60	m	
21	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
22	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	3.50		1	3.50	m	
23	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.60		1	1.60	m	
24	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
25	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		1	2.00	m	
26	백태		0.20	0.40	1	0.08	m²	
27	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
28	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.50		1	2.50	m	
29	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
30	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
31	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
32	박리		0.30	0.30	1	0.09	m²	
33	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
34	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
35	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.50		1	1.50	m	
36	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
37	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.50		1	1.50	m	
38	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.40		1	1.40	m	
39	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		1	2.00	m	
40	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	


KEY PLAN

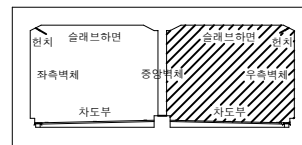

용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범례	균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘	No. 009	



ID : 남태령지하차도 BOX구간[6]-상행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

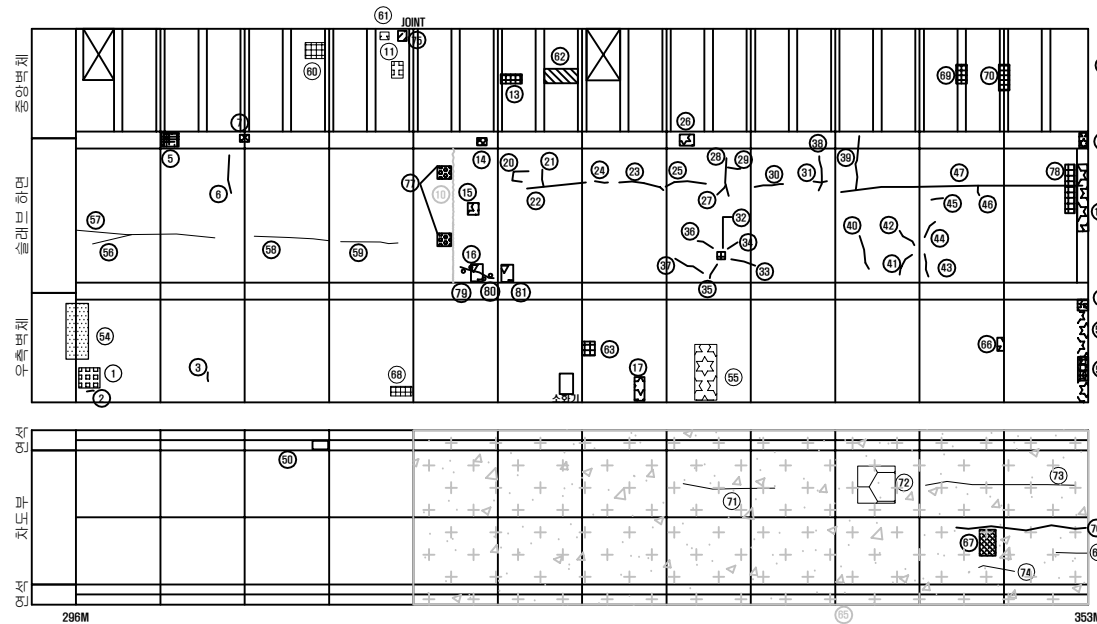

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						수량	단위	
41	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
42	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
43	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
44	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
45	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
46	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
47	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	13.00		1	13.00	m	
48	누수흔적		1.00	3.00	1	3.00	m ²	
49	백태		0.30	0.90	1	0.27	m ²	
50	파손		0.30	0.50	1	0.15	m ²	
51	타일 탈락				10	10.00	ea	
52	누수흔적		1.00	3.00	1	3.00	m ²	
53	타일 탈락				40	40.00	ea	
54	누수흔적		0.40	1.50	1	0.60	m ²	
55	백태		0.50	1.20	1	0.60	m ²	
56	균열(Cw0.3mm이상)	0.30	2.00		1	2.00	m	
57	균열(Cw0.3mm이상)	0.30	8.00		1	8.00	m	
58	균열(Cw0.3mm이상)	0.30	4.00		1	4.00	m	
59	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
60	타일 탈락				1	1.00	ea	
61	타일 들뜸				8	8.00	ea	
62	타일 들뜸				1	1.00	ea	
63	타일 파손				1	1.00	ea	
64	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	3.50		1	3.50	m	
65	이물질퇴적				1	1.00	ea	23상 선구
66	백태		0.30	1.00	1	0.30	m ²	
67	패임		0.20	0.50	1	0.10	m ²	
68	타일 탈락				1	1.00	ea	
69	타일 탈락				1	1.00	ea	
70	타일 탈락				1	1.00	ea	
71	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	4.00		1	4.00	m	
72	망상균열		1.50	1.50	1	2.25	m ²	
73	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	8.00		1	8.00	m	
74	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.50		1	1.50	m	
75	타일 탈락				1	1.00	ea	23상 선구
76	아스콘 균열		10.00		1	10.00	m	23상 선구
77	유도배수관 백태		0.20	0.20	2	0.08	m ²	23상 선구
78	박리		0.30	4.00	1	1.20	m ²	23상 선구
79	누수(떨어짐)				1	1.00	ea	23상 선구
80	백태		0.20	1.00	1	0.20	m ²	23상 선구


KEY PLAN

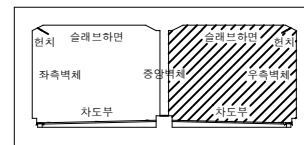

용역명	2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범	균열	재료분리	침식	토사퇴적
례	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모
	부식	누수, 체수	백태	기타
	철근노출	오염	배수구막힘	No. 009-1



ID : 남태령지하차도 BOX구간[6]-상행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

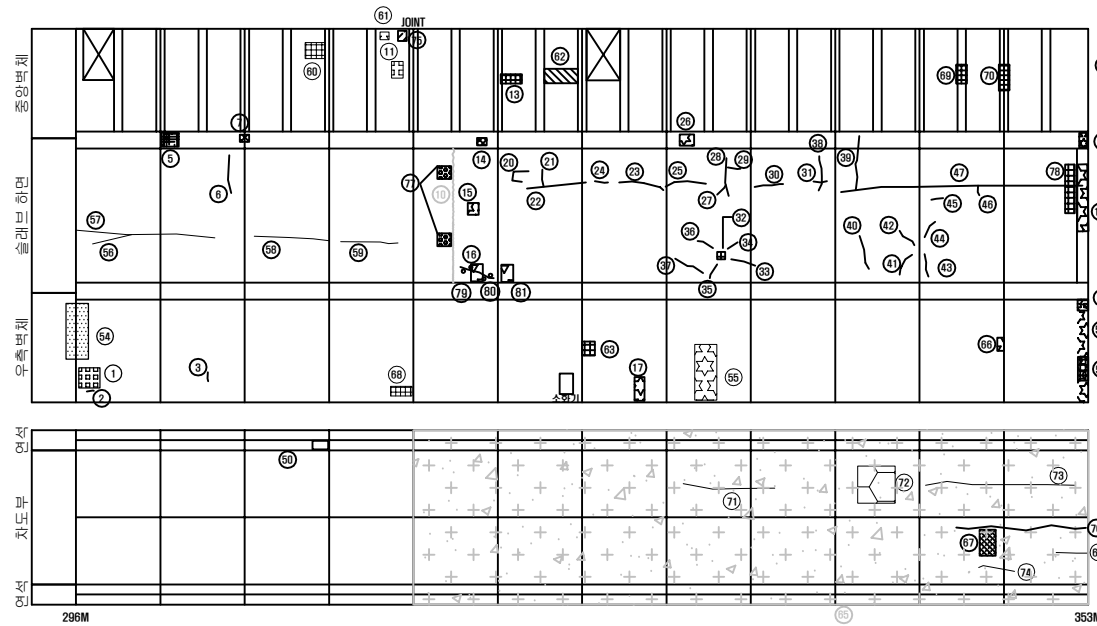

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						수량	단위	
81	누수(떨어짐)				1	1.00	ea	23왕선규
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								
101								
102								
103								
104								
105								
106								
107								
108								
109								
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116								
117								
118								
119								
120								


KEY
PLAN

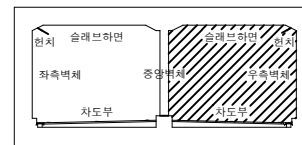

용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범 례	배수관 열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘	No. 009-2	



ID : 남태령지하차도 BOX구간[7]-상행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

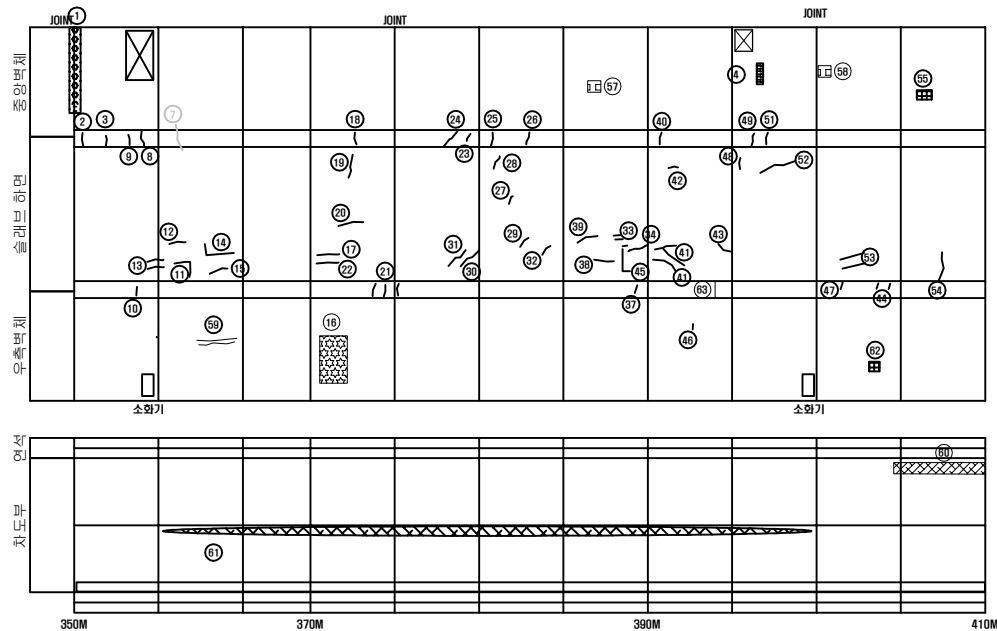

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
1	벽체		0.40	8.00	1	3.20	m ²	
2	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
3	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
4	타일 탈락				1	1.00	ea	
5	벽체		0.40	0.40	1	0.16	m ²	보수완료
6	벽체		0.40	0.40	1	0.16	m ²	보수완료
7	균열(Cw0.3mm이상)	0.30	1.00		1	1.00	m	23년 보수
8	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
9	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
10	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
11	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.60		1	1.60	m	
12	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
13	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		2	1.20	m	
14	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
15	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
16	벽체		0.50	1.80	1	0.90	m ²	
17	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
18	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
19	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
20	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
21	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		3	1.20	m	
22	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
23	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
24	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
25	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
26	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
27	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
28	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
29	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
30	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
31	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
32	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
33	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		2	0.80	m	
34	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
35	타일 균열		0.20		1	0.20	m	보수완료
36	타일 균열		0.60		1	0.60	m	보수완료
37	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
38	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
39	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
40	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	


KEY PLAN

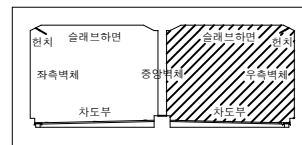

용역명	2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범례	균열	재료분리	침식	토사퇴적
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모
	부식	누수, 체수	타일	기타
	철근노출	오염	배수구막힘	No. 010



ID : 남태령지하차도 BOX구간[7]-상행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

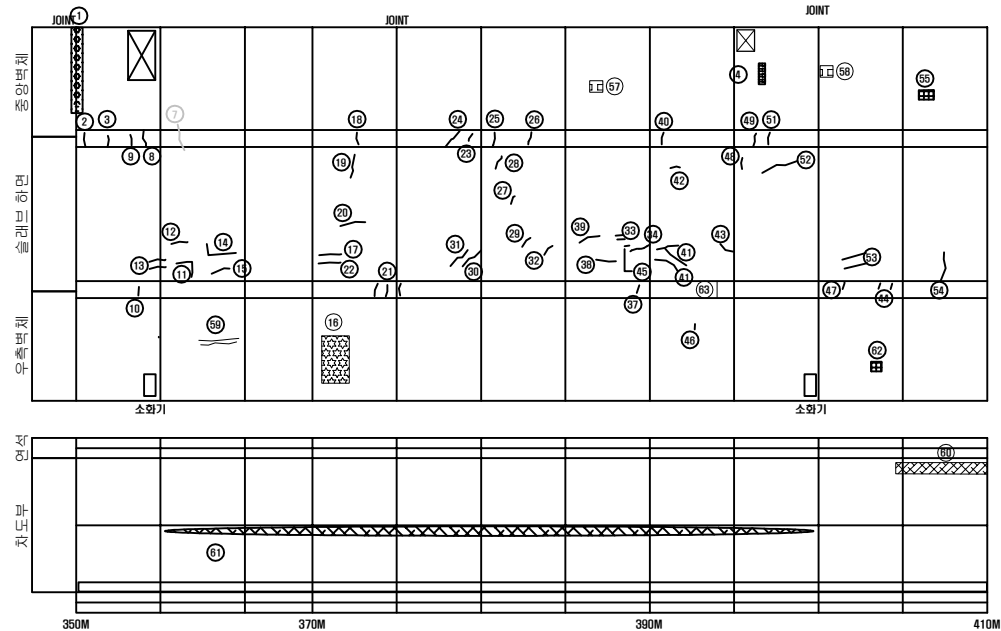

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						수량	단위	
41	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
42	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
43	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
44	타일 균열		0.20		1	0.20	m	
45	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
46	타일 균열		0.60		1	0.60	m	
47	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
48	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
49	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
50	누수흔적		0.20	1.20	1	0.24	m'	
51	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	보수완료
52	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
53	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		2	0.80	m	
54	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
55	타일 탈락				13	13.00	ea	
56	타일 들뜸				4	4.00	ea	보수완료
57	타일 탈락				2	2.00	ea	
58	타일 탈락				1	1.00	ea	
59	타일 균열		0.20	0.20	2	0.08	m'	
60	망상균열		0.50	2.30	1	1.15	m'	
61	망상균열		0.20	25.00	1	5.00	m'	
62	타일 탈락				2	2.00	ea	
63	균열(Cw0.3mm이상)	0.30	0.40		1	0.40	m	
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								


KEY PLAN

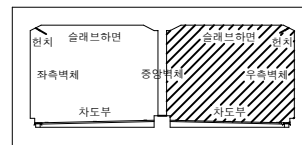

용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범례	균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘	No. 010-1	



ID : 남태령지하차도 BOX구간[8]-상행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

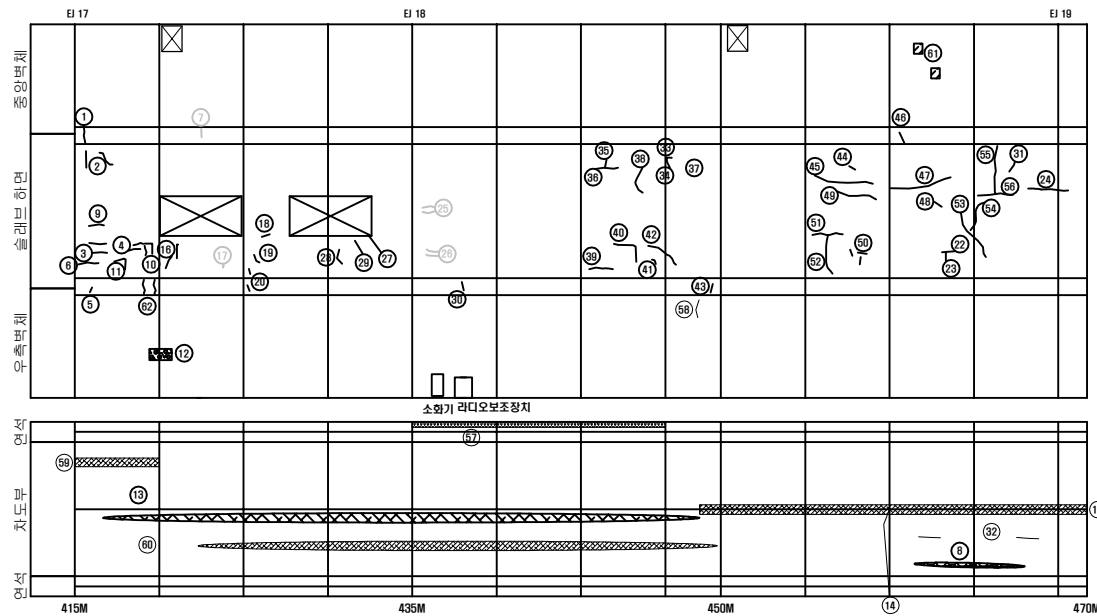

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
1	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
2	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		2	1.60	m	
3	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
4	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
5	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
6	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
7	균열(Cw0.3mm이상)	0.30	0.50		1	0.50	m	23상보수
8	망상균열		0.20	7.00	1	1.40	m ²	
9	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
10	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		2	1.00	m	
11	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
12	백태		1.00	1.00	1	1.00	m ²	
13	망상균열		0.20	40.00	1	8.00	m ²	손상중가
14	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	6.00		1	6.00	m	
15	망상균열		0.50	20.00	1	10.00	m ²	
16	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
17	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	23상보수
18	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
19	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
20	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		2	0.80	m	
21	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
22	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
23	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
24	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	2.30		1	2.30	m	
25	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		2	1.60	m	23상보수
26	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.70		2	1.40	m	23상보수
27	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.80		1	0.80	m	
28	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
29	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.50		1	0.50	m	
30	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
31	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
32	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	3.00		2	6.00	m	
33	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
34	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
35	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
36	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
37	백태		1.00	1.00	1	1.00	m ²	
38	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
39	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.60		1	1.60	m	
40	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.60		1	1.60	m	


KEY PLAN

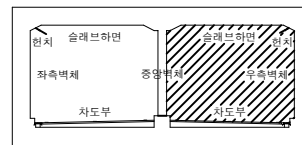

용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범례	균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘	No. 011	



ID : 남태령지하차도 BOX구간[8]-상행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

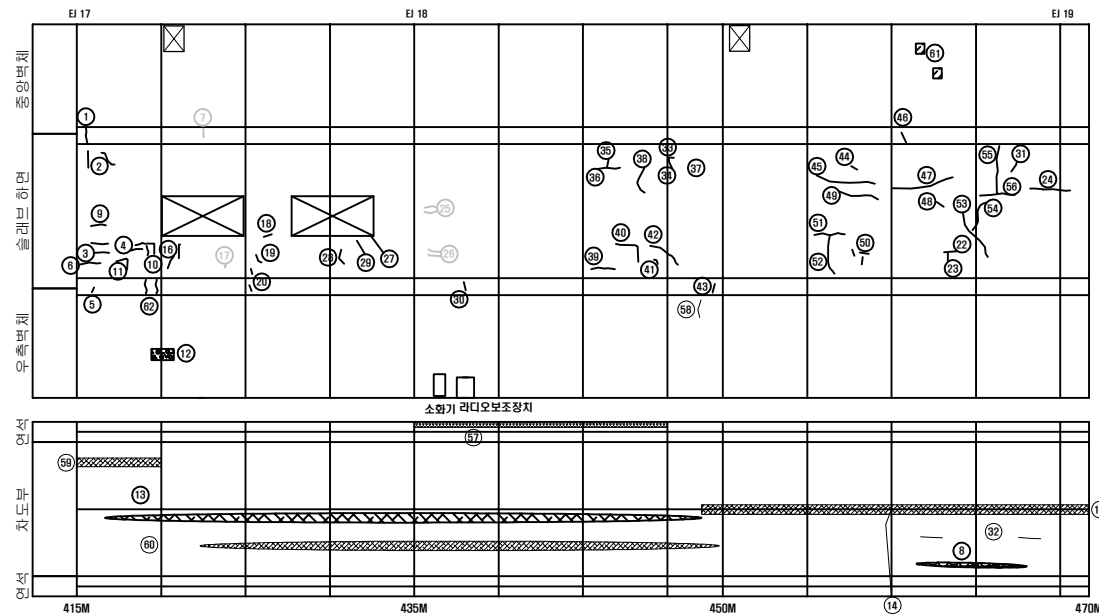

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						수량	단위	
41	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
42	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.50		1	1.50	m	
43	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
44	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
45	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		1	2.00	m	
46	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
47	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	2.50		1	2.50	m	
48	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
49	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
50	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		3	1.50	m	
51	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
52	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.50		1	1.50	m	
53	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.50		1	1.50	m	
54	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
55	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	2.20		1	2.20	m	
56	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
57	표면열화		0.30	15.00	1	4.50	m ²	손상종가
58	타일 균열		0.20		1	0.20	m	
59	망상균열		0.50	2.00	1	1.00	m ²	
60	망상균열		0.50	15.00	1	7.50	m ²	
61	타일 탈락				2	2.00	ea	23왕 선규
62	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	23왕 선규
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								


KEY
PLAN

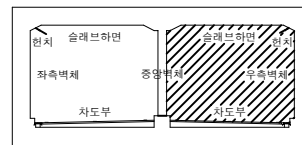

용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범 례	① 균열	② 재료분리	③ 침식	④ 토사퇴적	
	⑤ 망상균열	⑥ 파손, 박리	⑦ 좌굴, 변형	⑧ 열화, 마모	
	⑨ 부식	⑩ 누수, 체수	⑪ 백태	⑫ 기타	
	⑬ 철근노출	⑭ 오염	⑮ 배수구막힘	No. 011-1	



ID : 남태령지하차도 BOX구간[9]-상행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

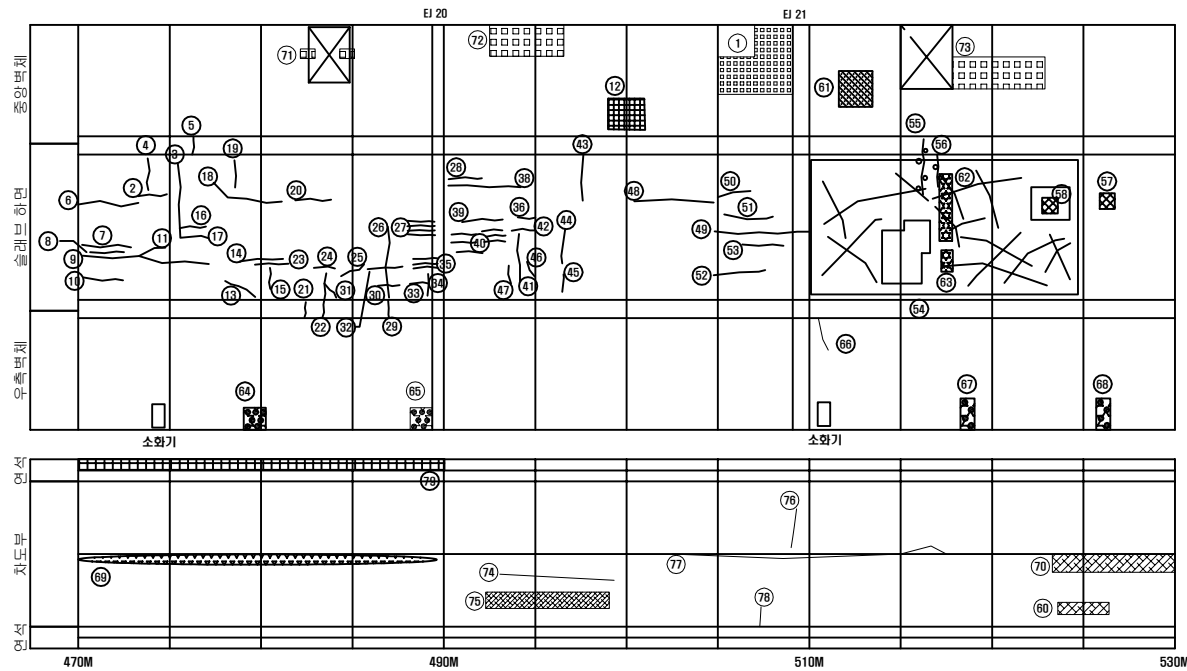

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						수량	단위	
1	타일 탈락				400	400.00	ea	손상용기
2	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.50		1	1.50	m	
3	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
4	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.60		1	1.60	m	
5	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
6	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	3.50		1	3.50	m	
7	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.30		1	1.30	m	
8	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
9	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	6.50		1	6.50	m	
10	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
11	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.80		1	1.80	m	
12	타일 탈락				200	200.00	ea	
13	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
14	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.50		1	1.50	m	
15	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
16	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
17	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.10		1	1.10	m	
18	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	3.20		1	3.20	m	
19	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
20	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
21	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
22	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.60		1	1.60	m	
23	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		1	2.00	m	
24	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.80		1	0.80	m	
25	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.50		1	1.50	m	
26	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.50		1	2.50	m	
27	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		4	2.40	m	
28	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.50		1	1.50	m	
29	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
30	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		2	2.00	m	
31	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
32	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.80		1	0.80	m	
33	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		2	2.00	m	
34	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		2	2.00	m	
35	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		2	2.00	m	
36	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
37	누수흔적		1.00	1.50	1	1.50	m ²	보수완료
38	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.80		1	2.80	m	
39	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.50		1	1.50	m	
40	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		6	6.00	m	


KEY
PLAN

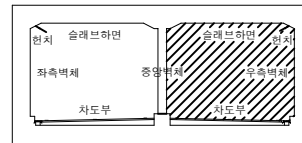

용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범 례	균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘	No. 012	



ID : 남태령지하차도 BOX구간[9]-상행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

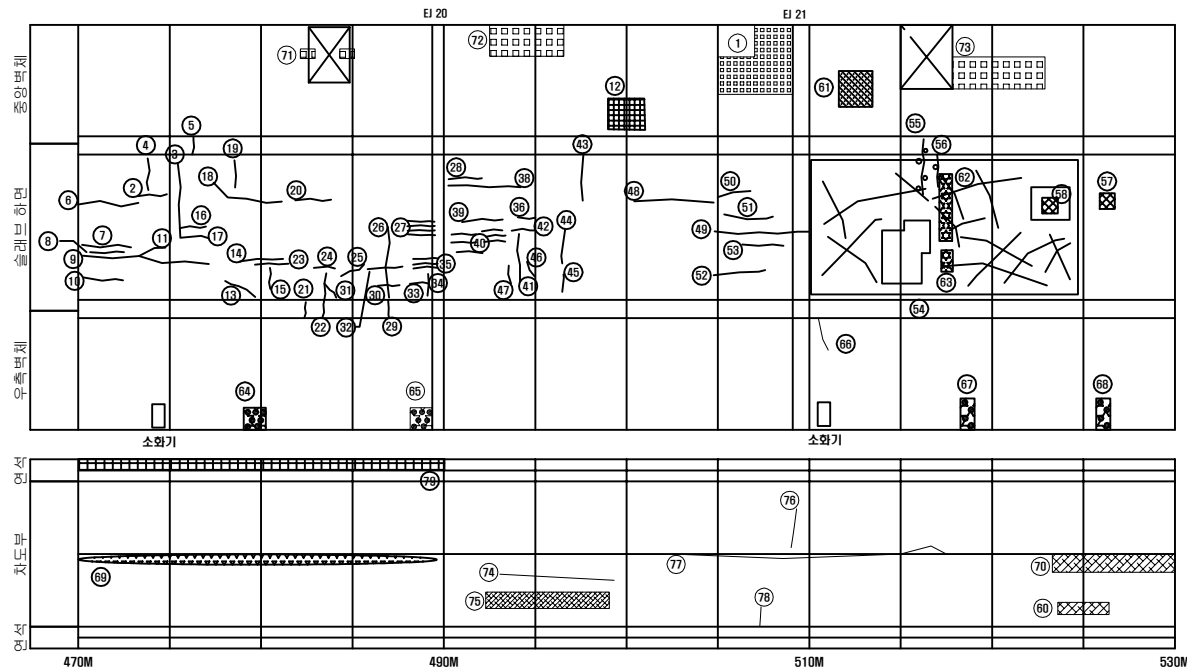

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						수량	단위	
41	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
42	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
43	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.50		1	1.50	m	
44	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
45	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
46	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
47	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
48	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	3.00		1	3.00	m	
49	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	2.60		1	2.60	m	
50	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
51	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.80		1	1.80	m	
52	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.60		1	1.60	m	
53	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.10		1	1.10	m	
54	망상균열		6.00	15.00	1	90.00	m ²	
55	균열부백태		0.20	2.00	1	0.40	m ²	
56	균열부백태		0.20	1.50	1	0.30	m ²	
57	박리		0.50	0.50	1	0.25	m ²	
58	박리		0.20	0.30	1	0.06	m ²	
59	타일 탈락				25	25.00	ea	
60	망상균열		0.80	1.50	1	1.20	m ²	
61	타일 탈락				450	450.00	ea	
62	백태		0.20	4.00	1	0.80	m ²	
63	백태		0.30	0.20	1	0.06	m ²	
64	백태		2.00	1.00	1	2.00	m ²	
65	백태		2.00	1.00	1	2.00	m ²	
66	균열(Cw0.3mm이상)	0.30	0.10		1	0.10	m	
67	백태		0.40	0.10	1	0.04	m ²	
68	백태		0.40	0.10	1	0.04	m ²	
69	포장마모		0.20	20.00	1	4.00	m ²	
70	망상균열		0.50	7.00	1	3.50	m ²	
71	타일 탈락				5	5.00	ea	손상종가
72	타일 탈락				288	288.00	ea	손상종가
73	타일 탈락				320	320.00	ea	손상종가
74	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	3.00		1	3.00	m	
75	망상균열		0.30	6.00	1	1.80	m ²	
76	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	3.00		1	3.00	m	
77	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	20.00		1	20.00	m	손상종가
78	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
79	표면박리		20.00	0.30	1	6.00	m ²	23상신규
80								


KEY PLAN

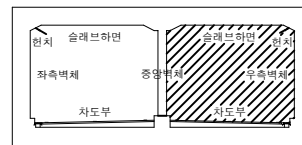

용역명	2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범례	균열	재료분리	침식	토사퇴적
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모
	부식	누수, 체수	백태	기타
	철근노출	오염	배수구막힘	No. 012-1



ID : 남태령지하차도 BOX구간[10]-상행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

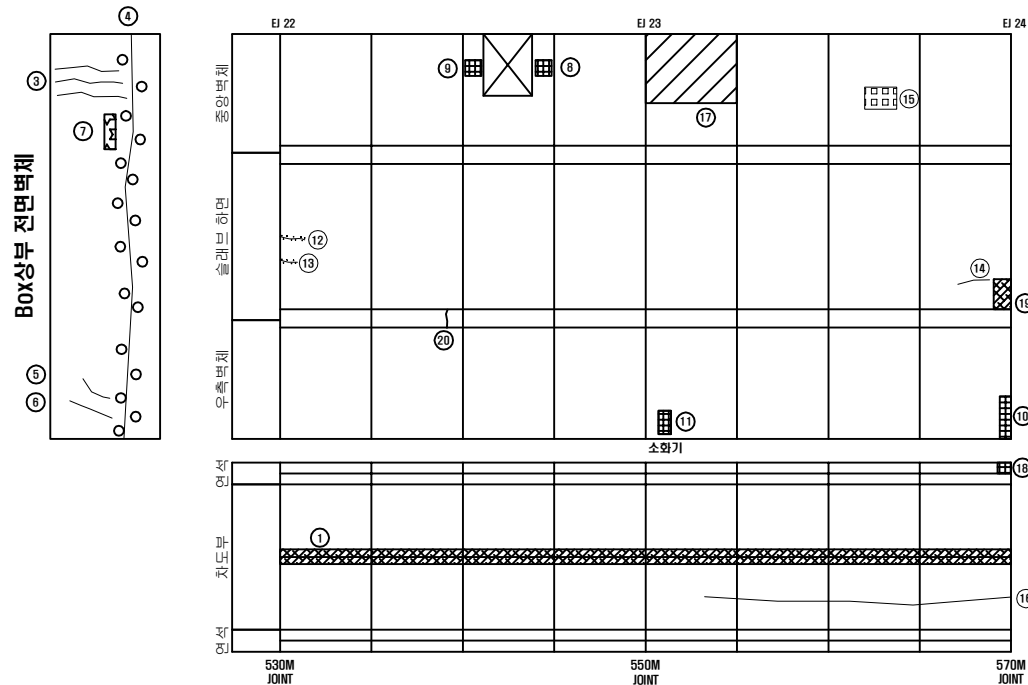

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						수량	단위	
1	망상균열		0.50	40.00	1	20.00	m ²	
2	망상균열		1.00	2.00	1	2.00	m ²	
3	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		3	0.90	m	
4	균열부백태		0.10	12.00	1	1.20	m ²	
5	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	2.50		1	2.50	m	
6	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
7	백태		0.10	0.80	1	0.08	m ²	
8	타일 파손				25	25.00	ea	손상물가
9	타일 파손				11	11.00	ea	손상물소
10	타일 파손				8	8.00	ea	
11	소화전 파손				1	1.00	ea	
12	균열부백태		0.20	0.50	1	0.10	m ²	
13	균열부백태		0.20	0.20	1	0.04	m ²	
14	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
15	타일 탈락				42	42.00	ea	손상물가
16	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	7.00		1	7.00	m	
17	타일 탈락				324	324.00	ea	23왕 선구
18	파손		1.50	0.50	1	0.75	m ²	23왕 선구
19	망상균열		0.50	1.00	1	0.50	m ²	23왕 선구
20	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	23왕 선구
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								


KEY PLAN

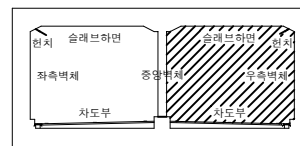

용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범례	① 균열	② 재료분리	③ 침식	④ 토사퇴적	
	⑤ 망상균열	⑥ 파손, 박리	⑦ 좌굴, 변형	⑧ 열화, 마모	
	⑨ 부식	⑩ 누수, 체수	⑪ 백태	⑫ 기타	
	⑬ 철근노출	⑭ 오염	⑮ 배수구막힘	No. 013	



ID : 남태령지하차도 BOX구간(1)-하행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

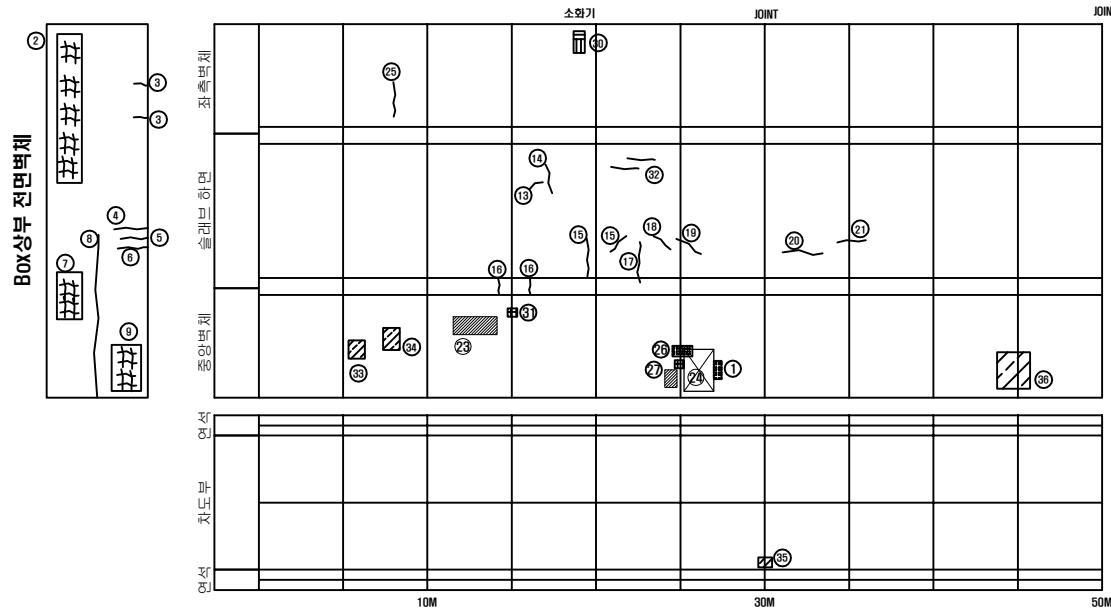

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
1	타일 파손				2	2.00	ea	
2	망상균열		1.00	2.10	1	2.10	m'	
3	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		2	2.00	m	
4	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	2.50		1	2.50	m	
5	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		1	2.00	m	
6	균열(Cw0.3mm이상)	0.30	2.50		1	2.50	m	
7	망상균열		0.30	7.00	1	2.10	m'	
8	균열(Cw0.3mm이상)	0.30	16.00		1	16.00	m	
9	망상균열		1.70	2.10	1	3.57	m'	
10	균열(Cw0.3mm이상)	0.30	0.50		1	0.50	m	보수완료
11	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	보수완료
12	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	보수완료
13	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
14	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
15	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		2	2.00	m	
16	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		2	1.00	m	
17	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
18	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
19	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
20	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.80		1	1.80	m	
21	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
22	백태		0.30	0.50	1	0.15	m'	보수완료
23	타일 파손				36	36.00	ea	
24	타일 파손				2	2.00	ea	
25	타일 균열		1.00		1	1.00	m	
26	타일 파손				23	23.00	ea	
27	타일 파손				20	20.00	ea	
28	백태		0.50	0.50	1	0.25	m'	보수완료
29	도장 박리		0.50	0.30	1	0.15	m'	보수완료
30	개폐불량(소화기함)				1	1.00	ea	
31	타일 파손				1	1.00	ea	
32	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		2	4.00	m	23왕선구
33	타일 들뜸				3	3.00	ea	23왕선구
34	타일 탈락				4	4.00	ea	23왕선구
35	패임		0.10	0.10	1	0.01	m'	23왕선구
36	타일 탈락, 들뜸				200	200.00	ea	23왕선구
37								
38								
39								
40								


KEY
PLAN

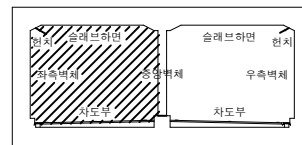

용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범 례	○ 균열	▨ 재료분리	▨ 침식	▨ 토사퇴적	
	▨ 망상균열	▨ 파손, 박리	▨ 좌굴, 변형	▨ 열화, 마모	
	▨ 부식	▨ 누수, 체수	▨ 백태	▨ 기타	
	▨ 철근노출	▨ 오염	● 배수구막힘	No. 014	



ID : 남태령지하차도 BOX구간[2]- 하행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

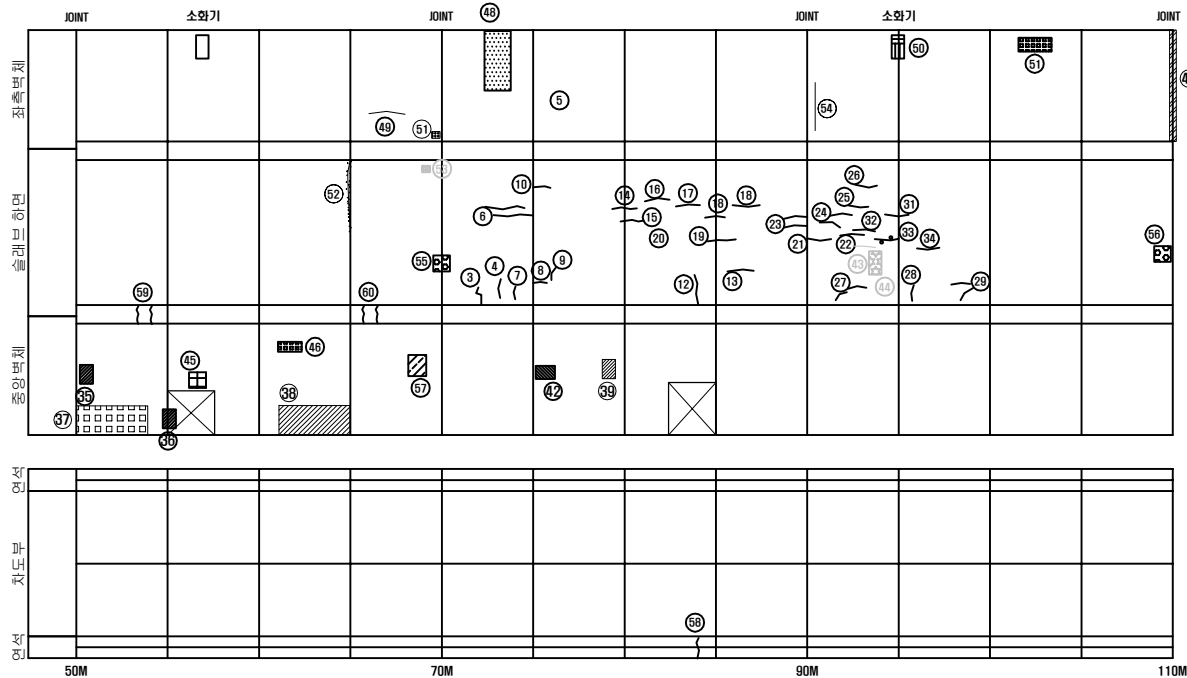

번 호	손 상 내 용	폭 (mm)	길 이 (m)	너 비 (m)	개 소	손 상 물 량		비 고
						물 량	단 위	
1	망상균열		1.00	3.00	1	3.00	m ²	보수완료
2	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		2	1.60	m	보수완료
3	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		2	1.20	m	
4	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		2	1.00	m	
5	백태		0.20	1.00	1	0.20	m ²	
6	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
7	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
8	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
9	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
10	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
11	망상균열		1.00	3.00	1	3.00	m ²	보수완료
12	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
13	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
14	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
15	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
16	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
17	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
18	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		2	0.80	m	
19	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
20	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
21	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.20		1	0.20	m	
22	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
23	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		2	0.80	m	
24	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		2	2.00	m	
25	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
26	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
27	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		2	0.80	m	
28	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
29	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		2	2.40	m	
30	망상균열		1.00	3.00	1	3.00	m ²	보수완료
31	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.40		1	1.40	m	
32	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
33	균열부백태		0.20	2.00	1	0.40	m ²	
34	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
35	타일 탈락				1	1.00	ea	
36	타일 탈락				4	4.00	ea	
37	타일 파손				128	128.00	ea	손상중가
38	타일 파손				270	270.00	ea	손상중가
39	타일 탈락				2	2.00	ea	
40	누수 흔적, 백태		0.50	5.00	1	2.50	m ²	


KEY
PLAN

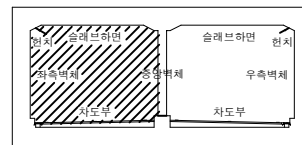

용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범 례	균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘		No. 015



ID : 남태령지하차도 BOX구간[2]-하행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

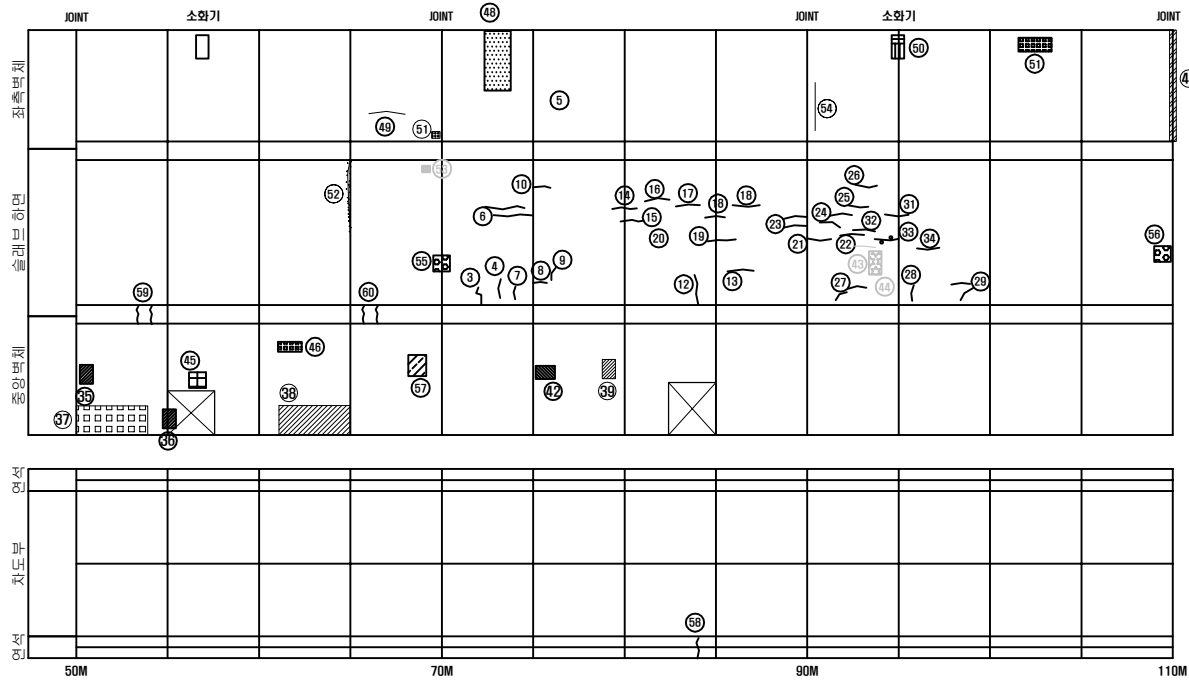

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						수량	단위	
41	유도배수관 누수흔적				1	1.00	ea	보수완료
42	타일 파손				22	22.00	ea	
43	균열부백태		0.20	0.50	1	0.10	m ²	23량 보수
44	백태		0.10	0.70	1	0.07	m ²	23량 보수
45	타일 파손				4	4.00	ea	
46	타일 파손				4	4.00	ea	
47	백태		0.10	0.20	5	0.10	m ²	보수완료
48	누수흔적		0.20	0.20	1	0.04	m ²	
49	타일 균열		1.20		2	2.40	m	
50	소화기함 파손				1	1.00	ea	
51	타일 파손				27	27.00	ea	
52	균열부백태		0.10	2.00	1	0.20	m ²	
53	보수부 들뜸		0.20	0.30	1	0.60	m ²	23량 보수
54	타일 균열		0.60		1	0.60	m	
55	백태		0.50	0.20	1	0.10	m ²	23량 선규
56	백태		0.50	0.50	1	0.25	m ²	23량 선규
57	타일 탈락				5	5.00	ea	23량 선규
58	균열(Cw0.3mm이상)	0.50	1.00		1	1.00	m	23량 선규
59	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		2	2.00	m	23량 선규
60	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		2	2.00	m	23량 선규
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								


KEY
PLAN

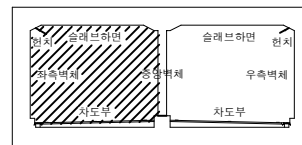

용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범 례	○ 균열	▨ 재료분리	▤ 침식	▧ 토사퇴적	
	▨ 망상균열	▧ 파손, 박리	〰 좌굴, 변형	▨ 열화, 마모	
	▨ 부식	▤ 누수, 체수	▨ 백태	▨ 기타	
	▨ 철근노출	▨ 오염	● 배수구막힘	No. 015-1	



ID : 남태령지하차도 TRM구간[3]-하행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

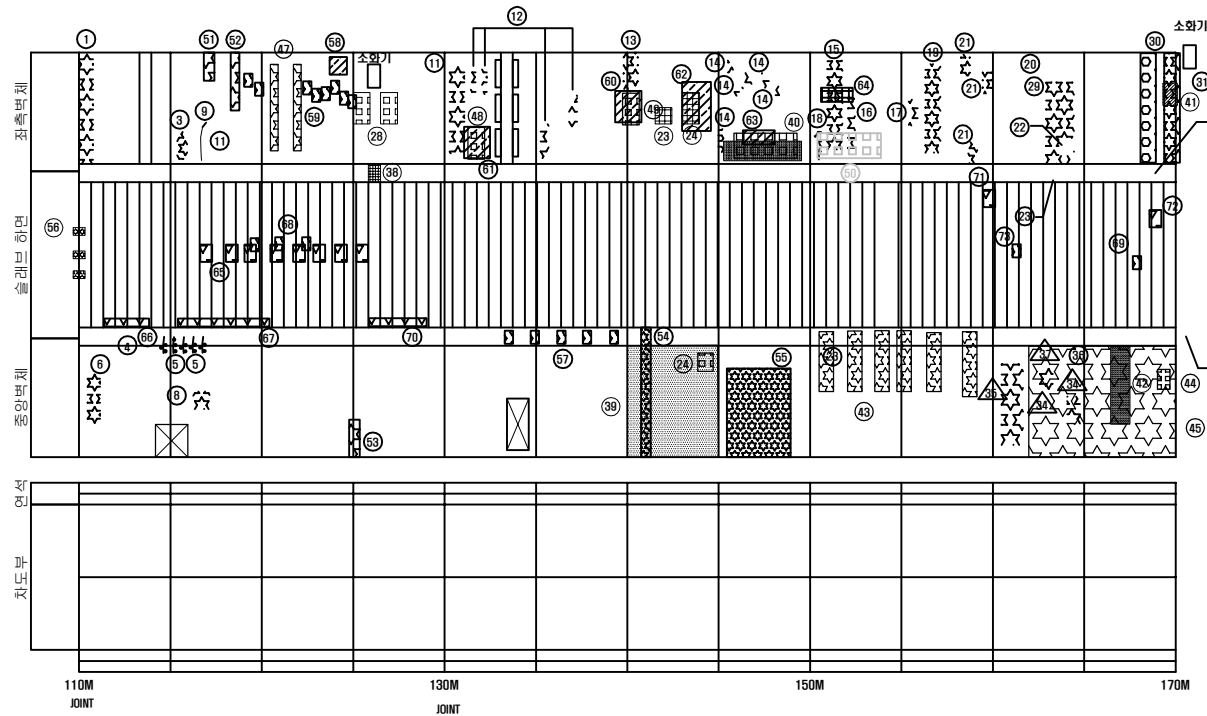

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
1	벽태		1.00	2.40	1	2.40	m ²	
2	벽태		1.30	1.20	1	1.56	m ²	
3	벽태		1.00	1.00	1	1.00	m ²	
4	타일 균열		0.50		1	0.50	m	
5	균열부벽태		0.20	1.00	5	1.00	m ²	
6	벽태		1.00	1.00	1	1.00	m ²	
7	현지 누수흔적(돌방울)				2	2.00	ea	보수완료
8	벽태		1.00	1.00	1	1.00	m ²	
9	균열부벽태		0.20	1.00	1	0.20	m ²	
10	벽태		1.00	0.20	1	0.20	m ²	
11	누수흔적		1.00	2.40	1	2.40	m ²	
12	누수흔적		0.50	0.50	4	1.00	m ²	
13	벽태		1.00	1.00	1	1.00	m ²	
14	누수흔적		0.20	0.80	6	0.96	m ²	
15	벽태		1.00	1.00	1	1.00	m ²	
16	누수흔적		1.00	1.00	1	1.00	m ²	
17	누수흔적		1.00	1.00	1	1.00	m ²	
18	누수흔적		0.20	5.00	1	1.00	m ²	
19	벽태		1.20	2.00	1	2.40	m ²	
20	타일 파손				1	0.00	ea	
21	벽태		0.50	0.70	3	1.05	m ²	
22	타일 파손				3	3.00	ea	
23	벽태		1.00	0.10	1	0.10	m ²	
24	타일 파손				11	11.00	ea	
25	벽태		0.20	5.00	1	1.00	m ²	보수완료
26	누수흔적		0.20	5.00	1	1.00	m ²	보수완료
27	벽태		0.20	2.00	1	0.40	m ²	보수완료
28	타일 탈락				40	40.00	ea	
29	벽태		1.20	2.00	1	2.40	m ²	
30	누수흔적		0.40	8.00	1	3.20	m ²	
31	벽태		1.00	2.50	1	2.50	m ²	
32	타일 파손				10	10.00	ea	
33	타일 파손				22	22.00	ea	
34	벽태		0.20	2.50	2	1.00	m ²	
35	벽태		0.50	4.00	1	2.00	m ²	
36	벽태		0.10	0.70	1	0.07	m ²	
37	누수흔적, 벽태		0.20	0.40	1	0.08	m ²	
38	박락		0.20	0.20	1	0.04	m ²	
39	누수흔적		5.00	5.00	1	25.00	m ²	
40	타일 파손				12	12.00	ea	


KEY PLAN

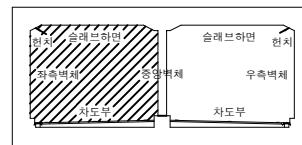

용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범례	배수관	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	벽태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘	No. 016	



ID : 남태령지하차도 TRM구간[3]-하행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

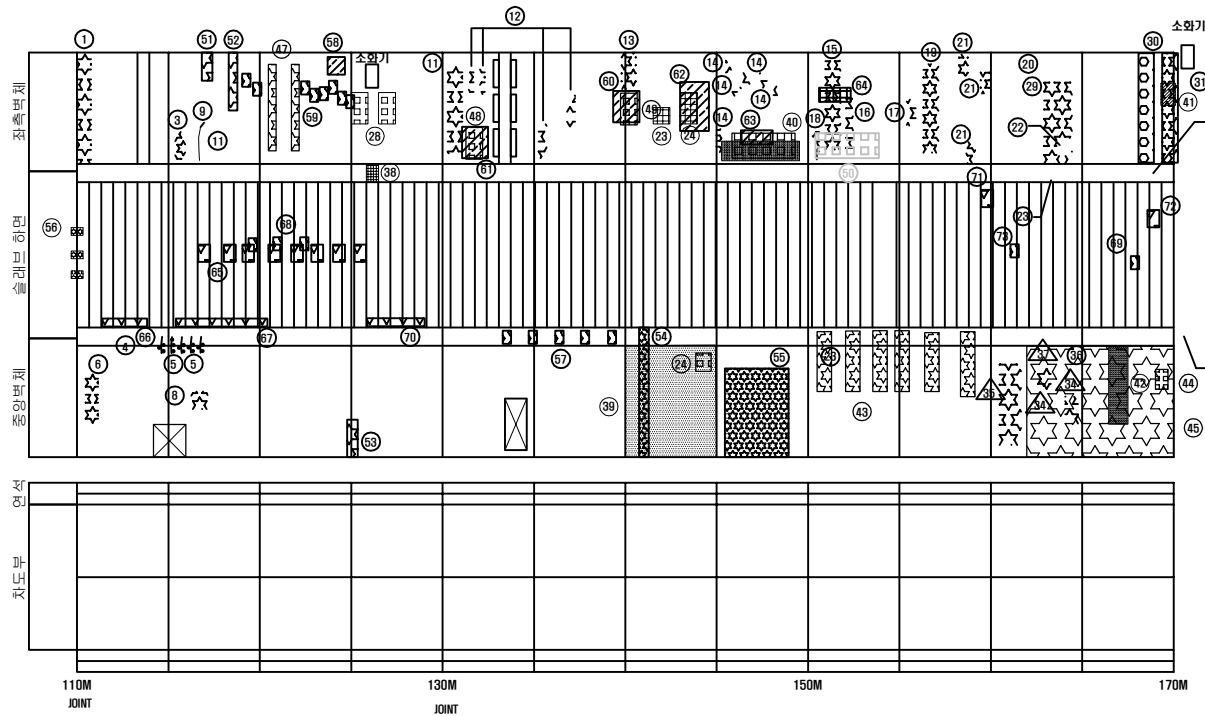

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
41	타일 파손				8	8.00	ea	
42	누수흔적		0.50	5.00	1	2.50	m'	
43	누수 흔적,백태		0.20	1.50	6	1.80	m'	
44	타일 파손				8	8.00	ea	
45	누수 흔적,백태		6.00	4.00	1	24.00	m'	
46	타일 균열		2.50		1	2.50	m	보수 완료
47	누수 흔적,백태		0.20	5.00	6	6.00	m'	
48	타일 파손				2	2.00	ea	
49	타일 파손				7	7.00	ea	
50	타일 파손				110	110.00	ea	23량 보수
51	백태	0.20	0.20		1	0.04	m'	
52	백태	0.20	5.50		1	1.10	m'	
53	백태	0.50	0.20		1	0.10	m'	
54	백태	0.20	6.00		1	1.20	m'	
55	백태	2.50	5.50		1	13.75	m'	
56	백태	0.10	0.40		3	0.12	m'	손상종가
57	백태	0.20	1.00		5	1.00	m'	23량 선구
58	타일 탈락, 들뜸				49	49.00	ea	23량 선구
59	백태	0.20	0.50		8	0.80	m'	23량 선구
60	타일 탈락				83	83.00	ea	23량 선구
61	타일 탈락				71	71.00	ea	23량 선구
62	타일 탈락				12	12.00	ea	23량 선구
63	타일 탈락				8	8.00	ea	23량 선구
64	타일 파손				2	2.00	ea	23량 선구
65	누수 (떨어짐)				8	8.00	ea	23량 선구
66	유도배수관 누수				1	1.00	ea	23량 선구
67	유도배수관 누수				1	1.00	ea	23량 선구
68	백태	0.20	0.30		3	0.18	m'	23량 선구
69	백태	0.20	1.00		1	0.20	m'	23량 선구
70	유도배수관 누수				1	1.00	ea	23량 선구
71	누수 (떨어짐)				1	1.00	ea	23량 선구
72	누수 (떨어짐)				1	1.00	ea	23량 선구
73	백태	0.10	1.00		1	0.10	m'	23량 선구
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								


KEY
PLAN

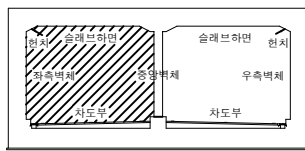

용역명	2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범례	배수관 균열	재료분리	침식	토사퇴적
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모
	부식	누수, 체수	백태	기타
	철근노출	오염	배수구막힘	
				No. 016-1



ID : 남태령지하차도 BOX구간[4]-하행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

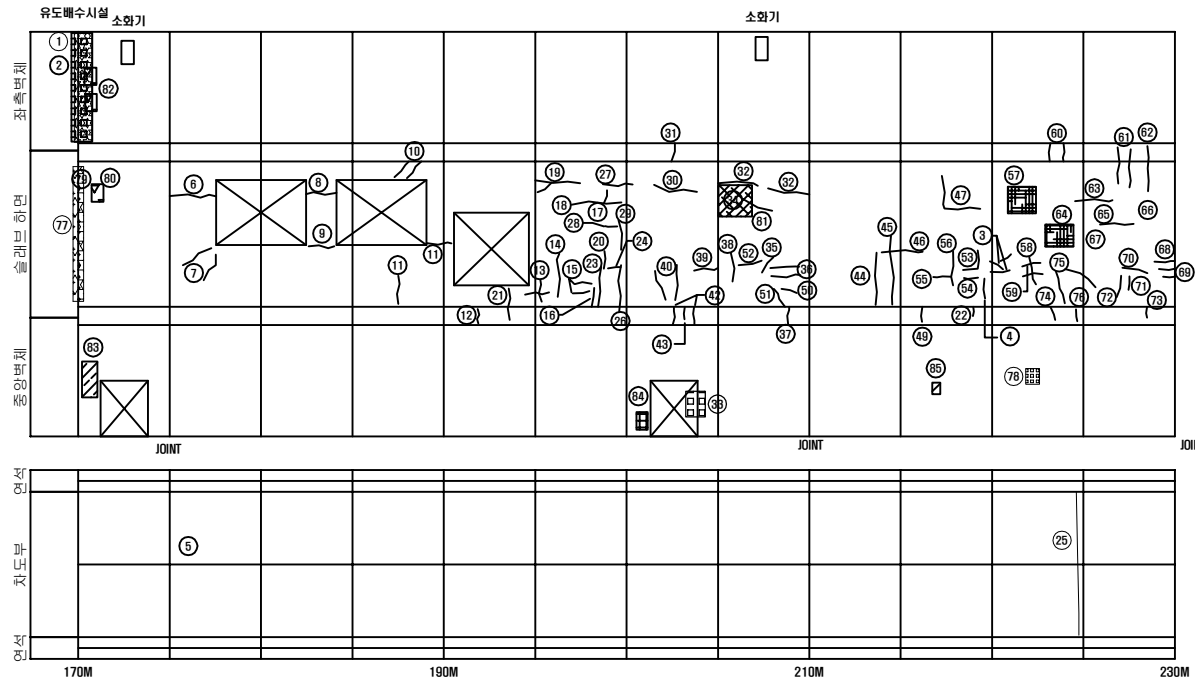

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						수량	단위	
1	백태		0.50	8.00	1	4.00	m ²	
2	박락		0.10	4.50	2	0.90	m ²	
3	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		3	1.50	m	
4	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
5	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	6.00		1	6.00	m	
6	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
7	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		2	2.00	m	보수완료
8	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		1	2.00	m	
9	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
10	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		2	2.00	m	
11	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		2	2.00	m	
12	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
13	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		2	0.80	m	
14	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		1	2.00	m	
15	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		2	0.80	m	
16	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
17	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
18	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		1	2.00	m	
19	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	4.00		1	4.00	m	
20	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
21	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
22	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
23	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.50		1	1.50	m	
24	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
25	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	7.00		1	7.00	m	보수완료
26	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		1	2.00	m	보수완료
27	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.30		1	1.30	m	보수완료
28	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
29	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
30	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
31	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
32	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	2.50		2	5.00	m	
33	타일 파손				18	18.00	ea	손상종가
34	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
35	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
36	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		2	2.00	m	
37	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
38	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
39	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
40	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.40		2	2.80	m	


KEY
PLAN

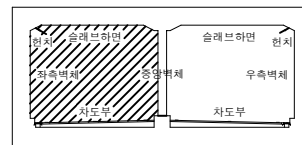

용역명	2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범례	○ 균열	▨ 재료분리	▤ 침식	▦ 토사퇴적
	▨ 망상균열	▧ 파손, 박리	〰 좌굴, 변형	▩ 열화, 마모
	▨ 부식	▤ 누수, 체수	▦ 백태	▩ 기타
	▨ 철근노출	▨ 오염	● 배수구막힘	No. 017



ID : 남태령지하차도 BOX구간[4]-하행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

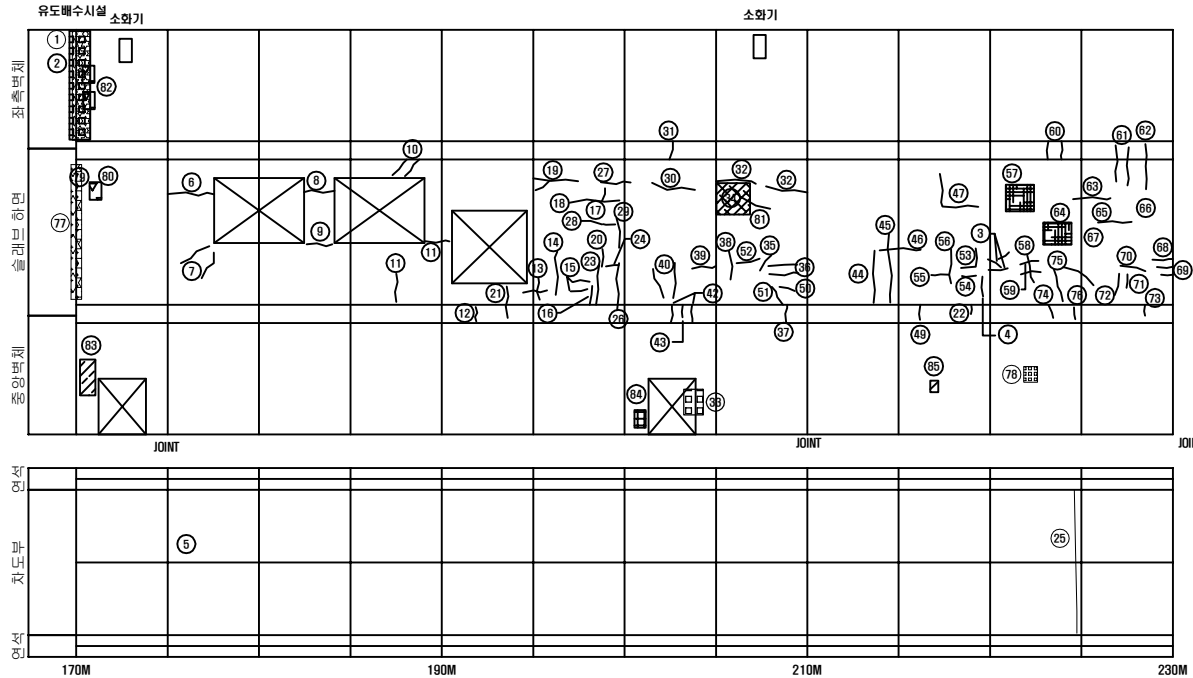

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						수량	단위	
41	균열(Cw0.3mm미만)	0.30	0.50		1	0.50	m	보수완료
42	균열(Cw0.3mm이상)	0.50	1.00		2	2.00	m	
43	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
44	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.60		1	1.60	m	
45	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		1	2.00	m	
46	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
47	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	2.50		1	2.50	m	
48	균열(Cw0.3mm이상)	0.30	1.00		3	3.00	m	
49	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	보수완료
50	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
51	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
52	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
53	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
54	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
55	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
56	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
57	망상균열		1.00	3.00	1	3.00	m ²	
58	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
59	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		2	0.80	m	
60	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		2	0.80	m	
61	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		2	2.00	m	
62	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
63	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.30		1	1.30	m	
64	망상균열		0.80	0.80	1	0.64	m ²	
65	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
66	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
67	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.50		1	1.50	m	
68	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
69	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		2	0.60	m	
70	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
71	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
72	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
73	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
74	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
75	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		2	2.40	m	
76	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
77	백태		0.30	6.00	1	1.80	m ²	손상감소
78	타일 탈락				8	8.00	ea	손상완가
79	누수(떨어짐)				1	1.00	ea	23왕선구
80	백태		0.50	1.00	1	0.50	m ²	23왕선구

KEY PLAN

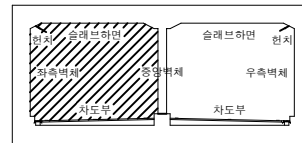


용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범례	균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘		No. 017-1



ID : 남태령지하차도 BOX구간[4]-하행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						수량	단위	
81	망상균열		2.00	2.00	1	4.00	m ²	23량 선규
82	누수(떨어짐)				2	2.00	ea	23량 선규
83	타일 탈락				16	16.00	ea	23량 선규
84	타일 파손				2	2.00	ea	23량 선규
85	타일 탈락				1	1.00	ea	23량 선규
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								
101								
102								
103								
104								
105								
106								
107								
108								
109								
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116								
117								
118								
119								
120								

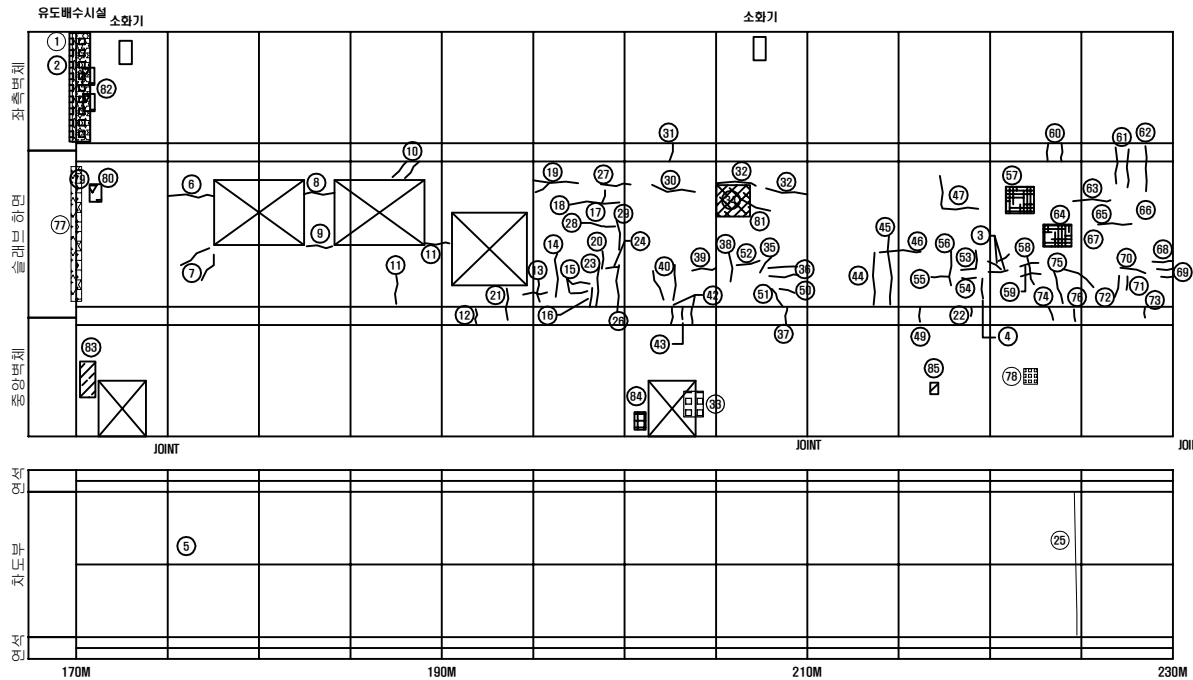


KEY
PLAN

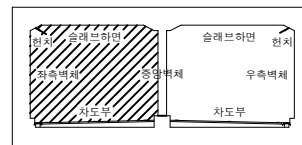

용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범 례	망상균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모		
	누수, 체수	백태	기타		
	철근노출	오염	배수구막힘		
					No. 017-2



ID : 남태령지하차도 BOX구간[5]-하행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

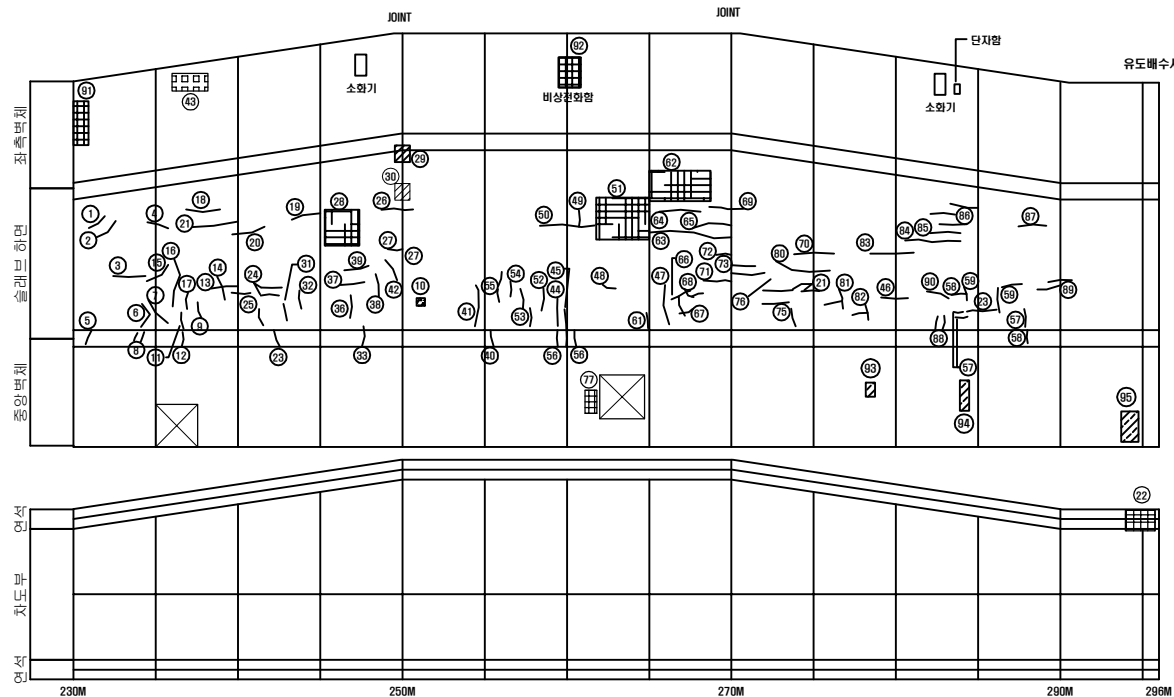

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
1	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
2	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
3	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
4	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
5	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
6	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
7	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
8	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		2	1.00	m	
9	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
10	백태		0.40	0.40	1	0.16	m ²	
11	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
12	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
13	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.10		1	1.10	m	
14	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
15	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
16	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
17	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
18	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
19	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		1	2.00	m	
20	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.60		1	1.60	m	
21	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		2	1.60	m	
22	파손		0.20	0.40	1	0.08	m ²	
23	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.50		1	1.50	m	
24	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		2	0.80	m	
25	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		2	2.00	m	
26	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.80		1	1.80	m	
27	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
28	망상균열		1.00	1.00	1	1.00	m ²	
29	파손		0.30	0.10	1	0.03	m ²	
30	파손		0.40	0.20	1	0.08	m ²	
31	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
32	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
33	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.30		1	1.30	m	
34	균열(Cw0.3mm이상)	0.30	1.00		1	1.00	m	보수완료
35	균열(Cw0.3mm이상)	0.30	0.80		1	0.80	m	보수완료
36	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
37	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
38	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
39	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
40	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	


KEY
PLAN

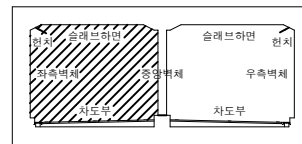

용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범 례	예 0.20 균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘	No. 018	



ID : 남태령지하차도 BOX구간[5]-하행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

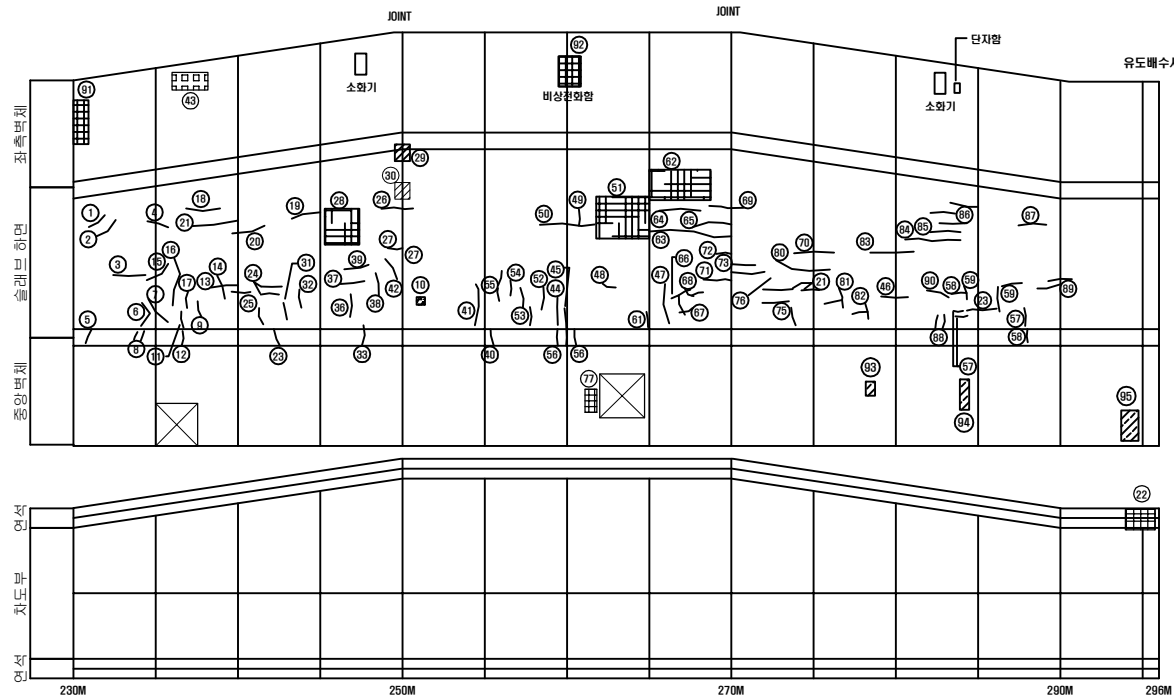

번 호	손 상 내 용	폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개 소	손 상 물 량		비 고
						물량	단위	
41	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
42	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
43	타일 파손				2	2.00	ea	
44	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		1	2.00	m	
45	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.10		1	1.10	m	
46	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	2.50		1	2.50	m	
47	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.80		1	1.80	m	
48	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
49	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
50	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	3.00		1	3.00	m	
51	망상균열		2.00	5.00	1	10.00	m ²	
52	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
53	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		2	2.00	m	
54	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
55	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		2	0.80	m	
56	파손		0.20	0.20	1	0.04	m ²	
57	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		2	0.80	m	
58	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.50		1	1.50	m	
59	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
60	균열(Cw0.3mm이상)	0.30	0.50		1	0.50	m	보수완료
61	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
62	망상균열		2.50	5.00	1	12.50	m ²	
63	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	3.00		1	3.00	m	
64	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
65	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
66	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.50		1	1.50	m	
67	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
68	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
69	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
70	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		1	2.00	m	
71	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.50		1	1.50	m	
72	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
73	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.50		1	1.50	m	
74	균열(Cw0.3mm이상)	0.30	1.00		1	1.00	m	보수완료
75	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		2	1.20	m	
76	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
77	타일 파손				16	16.00	ea	손상증가
78	균열(Cw0.3mm이상)	0.30	1.10		1	1.10	m	보수완료
79	균열(Cw0.3mm이상)	0.30	1.20		1	1.20	m	보수완료
80	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	2.50		1	2.50	m	


KEY PLAN

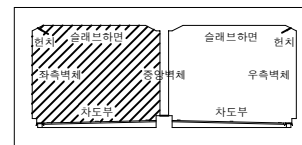

용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범례	 구간 열	 재료분리	 침식	 토사퇴적	
	 망상균열	 파손, 박리	 좌굴, 변형	 열화, 마모	
	 부식	 누수, 체수	 백태	 기타	
	 철근노출	 오염	 배수구막힘	No. 018-1	



ID : 남태령지하차도 BOX구간[5]-하행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

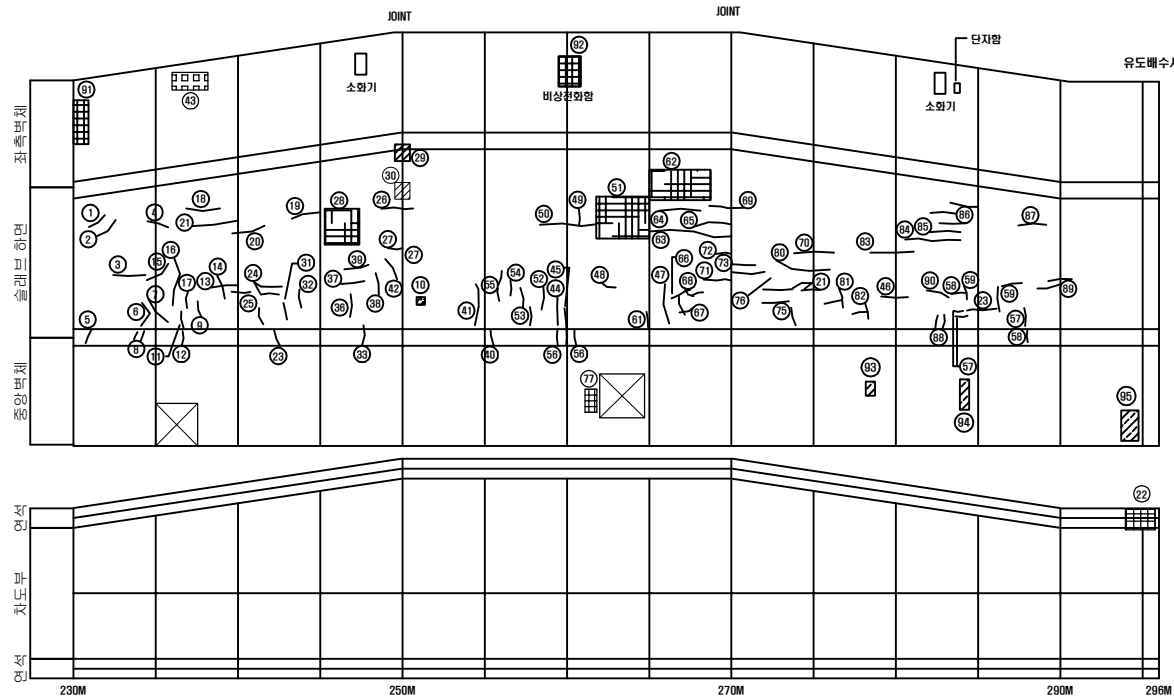

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
81	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
82	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
83	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	3.00		1	3.00	m	
84	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.20		1	2.20	m	
85	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
86	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		3	1.80	m	
87	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
88	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		2	2.00	m	
89	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		2	1.20	m	
90	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
91	타일 파손				8	8.00	ea	
92	비상전화함 파손				1	1.00	ea	23왕선구
93	타일 탈락				1	1.00	ea	23왕선구
94	타일 들뜸				4	4.00	ea	23왕선구
95	타일 들뜸				7	7.00	ea	23왕선구
96								
97								
98								
99								
100								
101								
102								
103								
104								
105								
106								
107								
108								
109								
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116								
117								
118								
119								
120								

KEY
PLAN

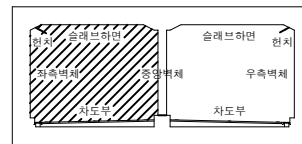


용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범 례	예 0.20 균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘	No. 018-2	



ID : 남태령지하차도 BOX구간[6]-하행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
1	타일 탈락				70	70.00	ea	손상종가
2	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	10.00		1	10.00	m	
3	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.50		1	1.50	m	
4	백태		0.40	0.30	1	0.12	m ²	보수완료
5	유도배수관 변형			2.00	1	2.00	m	
6	조명등 파손				1	1.00	ea	23상 보수
7	파손		0.20	0.60	1	0.12	m ²	
8	들뜸		0.30	0.20	1	0.06	m ²	
9	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
10	누수 흔적, 백태		0.60	0.60	1	0.36	m ²	
11	백태		0.50	0.50	2	0.50	m ²	
12	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.50		1	1.50	m	
13	들뜸		0.40	0.40	1	0.16	m ²	
14	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.20		1	0.20	m	
15	박락 및 철근노출		1.20	1.20	1	1.44	m ²	
16	박리		0.10	0.10	1	0.01	m ²	
17	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	10.00		1	10.00	m	
18	박락		0.20	0.80	1	0.16	m ²	
19	파손		1.00	0.30	1	0.30	m ²	손상점소
20	파손		1.50	0.20	1	0.30	m ²	
21	들뜸		0.30	0.30	1	0.09	m ²	
22	철근노출		0.10	0.20	1	0.02	m ²	
23	유도배수관 고정볼량				1	1.00	ea	
24	누수흔적		1.00	6.00	1	6.00	m ²	손상종가
25	누수흔적		1.50	1.50	1	2.25	m ²	
26	균열부 백태		0.20	0.40	1	0.08	m ²	
27	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	3.00		1	3.00	m	
28	파손		0.40	0.30	1	0.12	m ²	
29	파손		0.50	0.30	1	0.15	m ²	
30	누수(떨어짐)				1	1.00	ea	
31	유도배수관 변형		2.00		1	2.00	m	
32	백태		0.20	0.60	1	0.12	m ²	
33	유도배수관 변형		2.00		1	2.00	m	
34	누수흔적		1.50	4.50	1	6.75	m ²	23상 선구
35	파손		5.00	0.20	1	1.00	m ²	23상 선구
36	파손		5.00	0.20	1	1.00	m ²	23상 선구
37	박락		0.50	0.50	1	0.25	m ²	23상 선구
38	박락		0.50	0.50	1	0.25	m ²	23상 선구
39	누수(떨어짐)				1	1.00	ea	23상 선구
40	박락		0.50	0.50	1	0.25	m ²	23상 선구

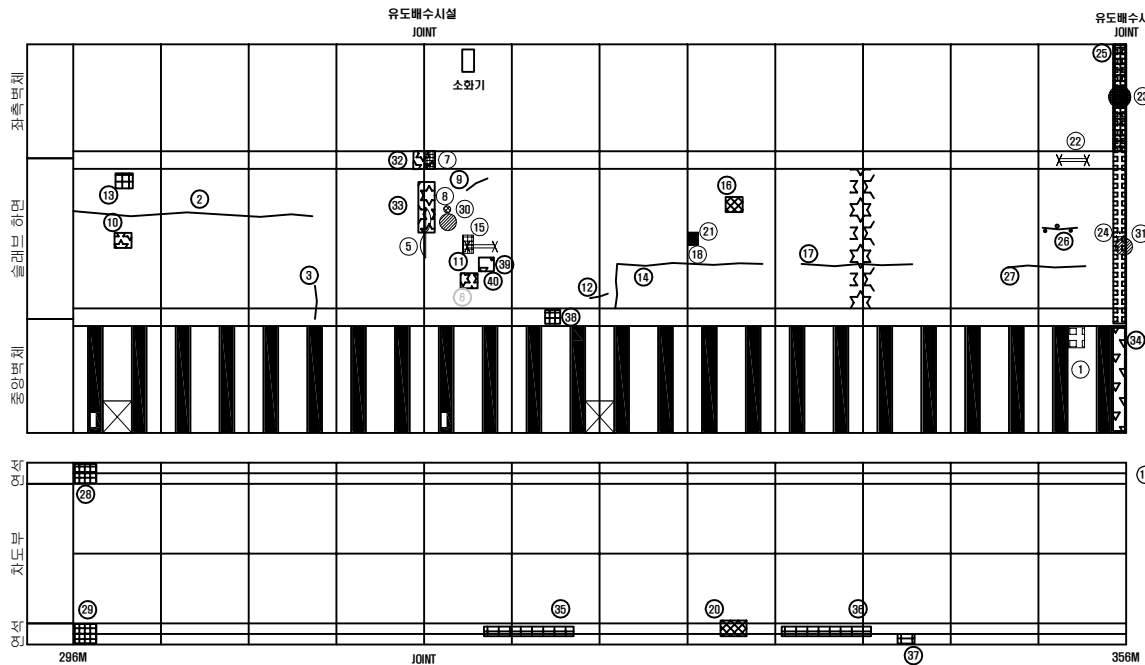


KEY PLAN

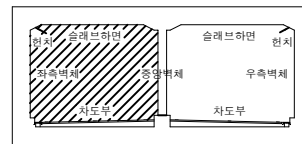

용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범례	예 0.20 균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘	No. 019	



ID : 남태령지하차도 BOX구간[7]-하행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

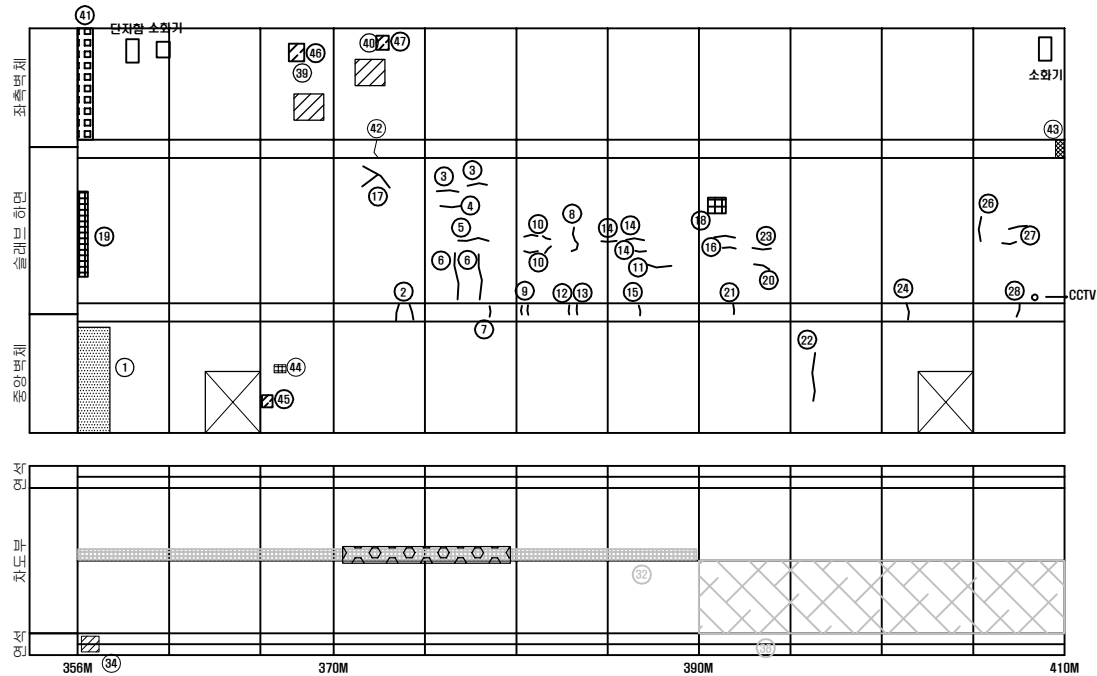

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
1	타일 탈락, 들뜸				80	80.00	ea	
2	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		2	1.00	m	
3	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		2	0.80	m	
4	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
5	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
6	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		2	2.40	m	
7	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
8	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
9	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		2	0.80	m	
10	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		4	2.00	m	
11	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
12	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
13	균열 (Cw0.3mm이상)	0.30	0.50		1	0.50	m	
14	백태		0.20	0.30	3	0.18	m ²	
15	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
16	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		2	1.00	m	
17	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.70		1	0.70	m	
18	들뜸		0.20	0.30	1	0.06	m ²	
19	유도배수관 변형		2.00		1	2.00	m	
20	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
21	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
22	타일 균열		0.60		1	0.60	m	
23	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
24	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
25	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	보수완료
26	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
27	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		2	0.80	m	
28	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
29	박리		0.20	0.10	1	0.02	m ²	보수완료
30	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		2	1.60	m	보수완료
31	망상균열		0.20	0.10	1	0.02	m ²	보수완료
32	패임		1.80	1.90	1	3.42	m ²	23상 보수
33	패임		2.00	2.00	1	4.00	m ²	보수완료
34	파손		0.40	0.20	1	0.08	m ²	
35	파손		0.50	6.00	1	3.00	m ²	보수완료
36	패임		0.10	15.00	2	3.00	m ²	보수완료
37	패임		0.20	10.00	1	2.00	m ²	보수완료
38	망상균열		3.00	25.00	1	75.00	m ²	23상 보수
39	타일 탈락				10	10.00	ea	
40	타일 탈락				4	4.00	ea	손상감소

KEY PLAN

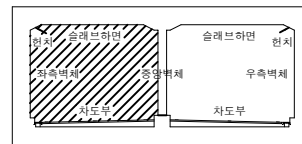


용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범례	예 0.20 균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘	No. 020	



ID : 남태령지하차도 BOX구간[7]-하행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
41	타일 파손				25	25.00	ea	
42	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
43	실린트 탈락		0.10	0.20	1	0.02	m'	
44	타일 들뜸				400	400.00	ea	
45	타일 탈락				2	2.00	ea	23왕 선구
46	타일 탈락				10	10.00	ea	23왕 선구
47	타일 탈락				4	4.00	ea	23왕 선구
48	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		2	1.00	m	23왕 선구
49	균열 (Cw0.3mm이상)	0.30	0.50		1	0.50	m	23왕 선구
50	누수(젖음)				1	1.00	ea	23왕 선구
51	박락		0.50	0.50	1	0.25	m'	23왕 선구
52	백태		0.20	0.50	1	0.10	m'	23왕 선구
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								

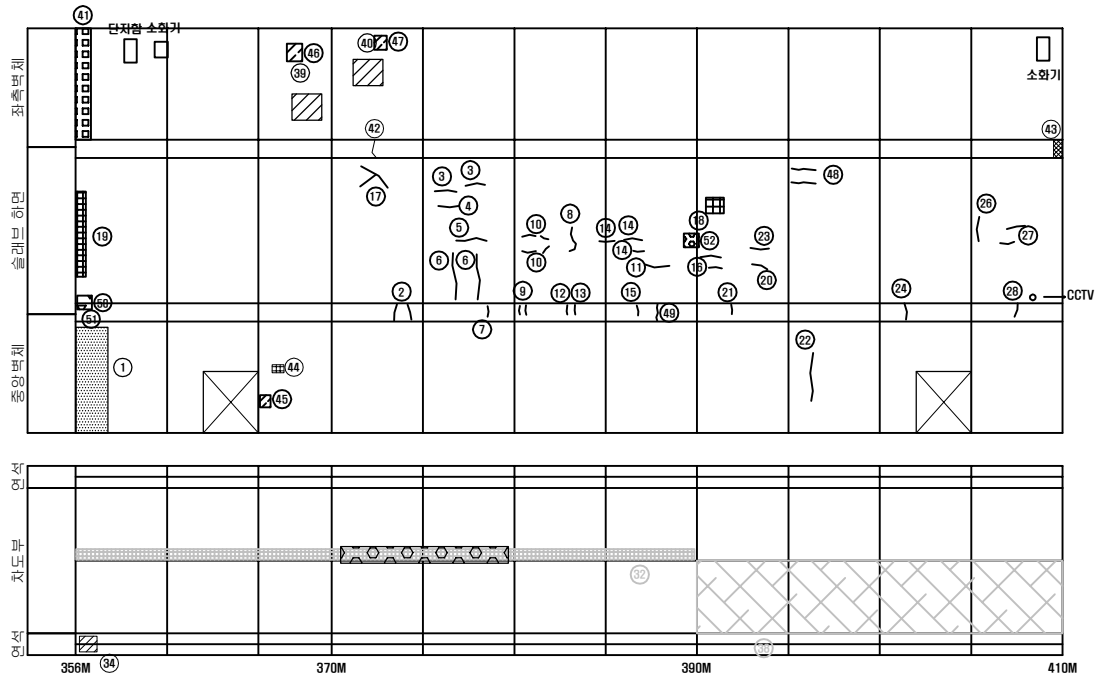


KEY
PLAN

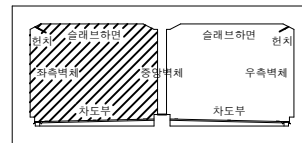

용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범 례	Cw 0.20 균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	차굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘		No. 020-1



ID : 남태령지하차도 BOX구간[8]-하행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

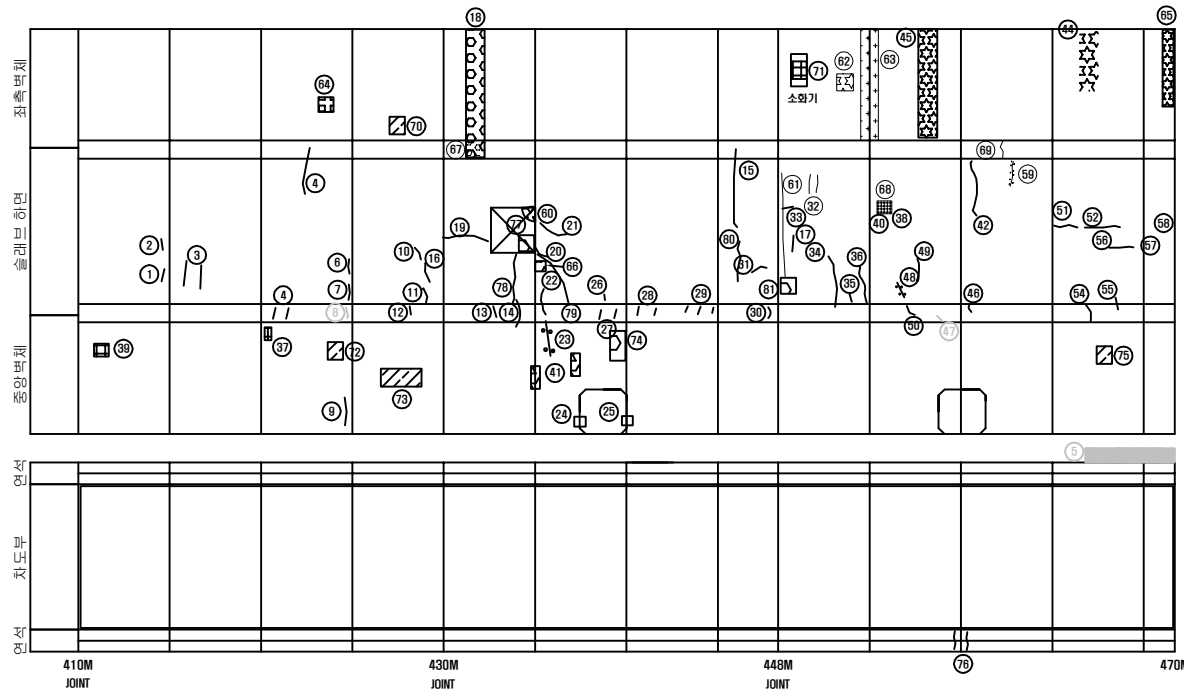

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
1	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
2	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
3	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		2	2.00	m	
4	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
5	이물질타적		2.00		1	2.00	m	23상보우
6	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
7	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
8	균열 (Cw0.3mm이상)	0.30	0.40		1	0.40	m	23상보우
9	타일 균열		1.00		1	1.00	m	
10	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
11	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
12	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
13	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
14	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
15	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		1	2.00	m	
16	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
17	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
18	누수흔적		1.00	4.00	1	4.00	m'	손상물거
19	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
20	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
21	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
22	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
23	균열부백태		0.20	0.60	1	0.12	m'	
24	타일 탈락				2	2.00	ea	
25	타일 탈락				3	3.00	ea	보수완료
26	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.20		1	0.20	m	
27	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		2	0.60	m	
28	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		2	0.60	m	
29	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		3	0.90	m	보수완료
30	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.10		1	1.10	m	
31	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.60		1	0.60	m	
32	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		2	1.00	m	
33	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
34	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		1	2.00	m	
35	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
36	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.50		1	1.50	m	
37	타일 탈락				2	2.00	ea	
38	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
39	타일 탈락				1	1.00	ea	
40	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		1	2.00	m	


KEY PLAN

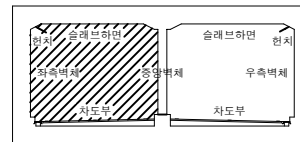

용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검영역			
범례	Cw 0.2 균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	차굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘	No. 021	



ID : 남태령지하차도 BOX구간[8]-하행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

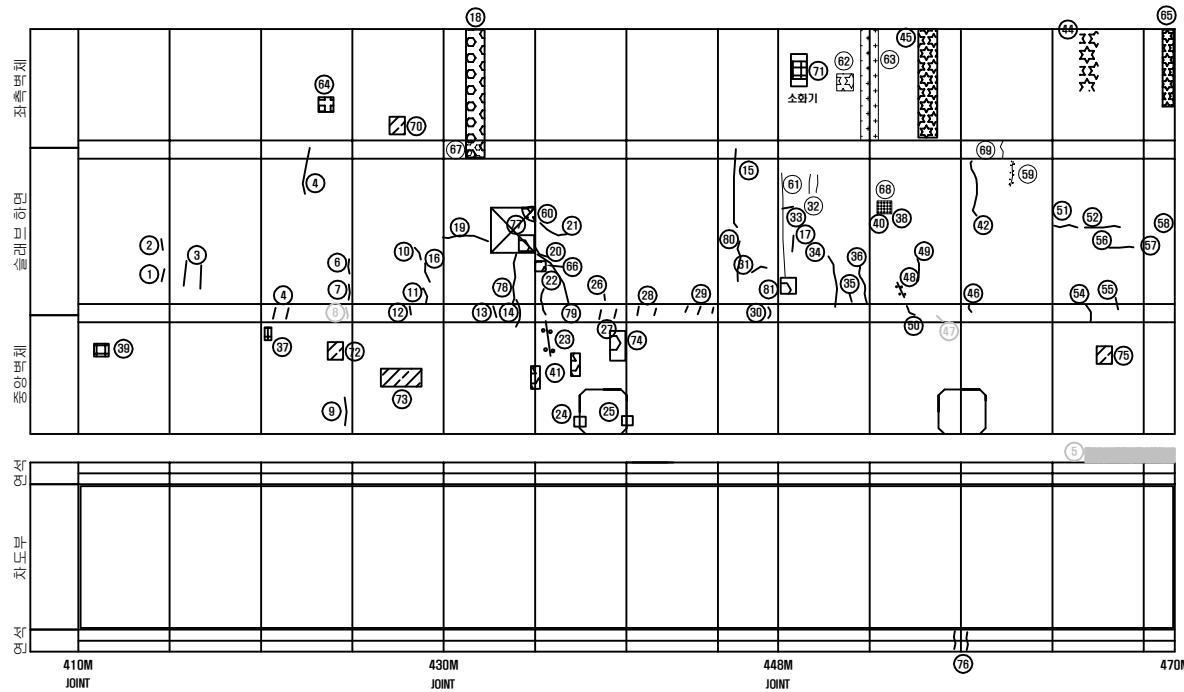

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
41	백태		0.50	1.20	2	1.20	m ²	
42	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	2.00		1	2.00	m	
43	백태		0.30	1.50	1	0.45	m ²	보수완료
44	백태		3.00	0.50	1	1.50	m ²	손상종가
45	누수흔적		1.00	4.50	1	4.50	m ²	손상종가
46	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
47	균열(Cw0.3mm미만)	0.30	0.30		1	0.30	m	23왕선구
48	균열부백태		0.20	0.60	1	0.12	m ²	
49	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
50	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
51	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.30		1	0.30	m	
52	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
53	타일 파손				2	2.00	ea	보수완료
54	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.70		1	0.70	m	
55	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
56	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
57	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
58	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
59	균열부백태		0.20	0.10	1	0.02	m ²	
60	백태		0.30	1.00	1	0.30	m ²	
61	균열부백태		0.10	7.80	1	0.78	m ²	
62	백태		0.20	2.00	1	0.40	m ²	
63	누수흔적		0.50	3.00	1	1.50	m ²	
64	타일 파손				7	7.00	ea	
65	백태		0.20	3.20	1	0.64	m ²	
66	백태		0.20	0.20	1	0.04	m ²	
67	백태		0.10	0.30	1	0.03	m ²	
68	박락		0.10	0.20	1	0.02	m ²	
69	균열(Cw0.3mm이상)	0.30	0.20		1	0.20	m	
70	타일 탈락				2	2.00	ea	23왕선구
71	소화기함 전등파손				1	1.00	ea	23왕선구
72	타일 탈락				2	2.00	ea	23왕선구
73	타일 탈락				17	17.00	ea	23왕선구
74	백태		0.30	1.50	1	0.45	m ²	23왕선구
75	타일 탈락				1	1.00	ea	23왕선구
76	균열(Cw0.3mm이상)	0.50	1.00		2	2.00	m	23왕선구
77	백태		0.10	3.00	1	0.30	m ²	23왕선구
78	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.20		1	0.20	m	23왕선구
79	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	2.50		1	2.50	m	23왕선구
80	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	1.00		1	1.00	m	23왕선구

KEY PLAN

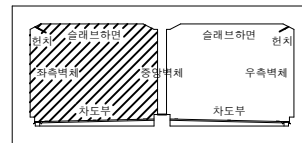


용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검구역			
범례	Cw 0.2 균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	차굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘		No. 021-1



ID : 남태령지하차도 BOX구간[8]-하행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
81	백태		0.10	0.50	1	0.05	m ²	23량 선구
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								
101								
102								
103								
104								
105								
106								
107								
108								
109								
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116								
117								
118								
119								
120								

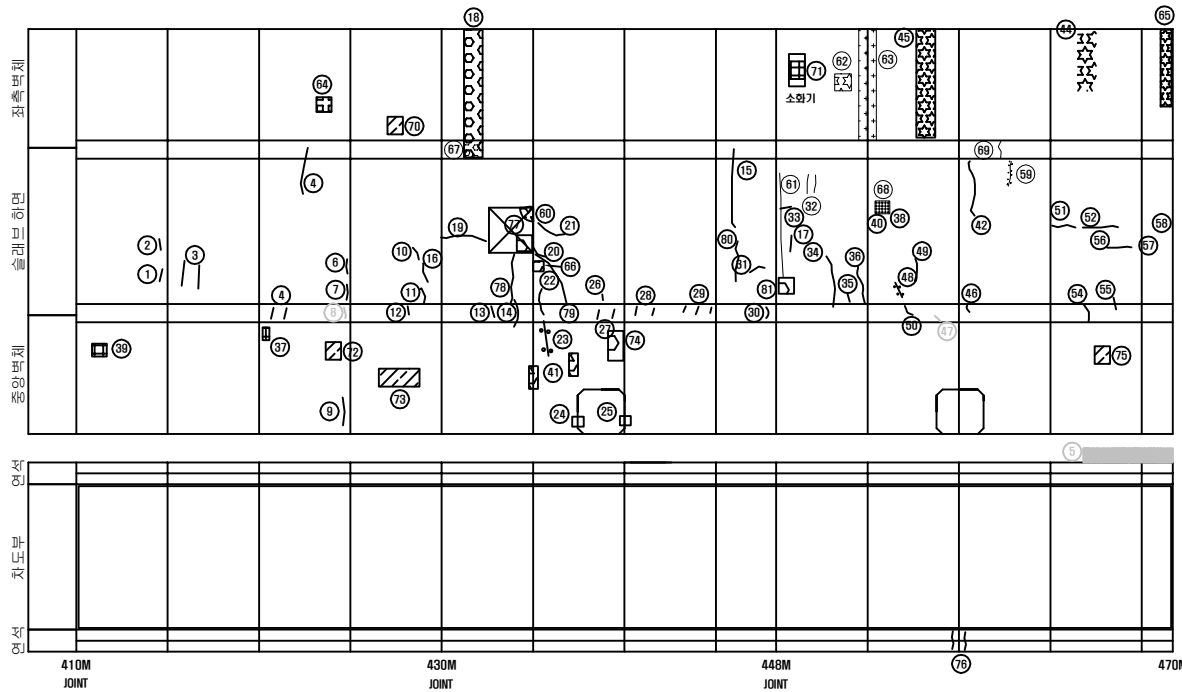


KEY
PLAN

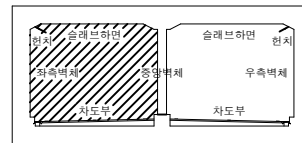

용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검구역			
범 례	0.20 균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	차굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘		No. 021-2



ID : 남태령지하차도 BOX구간[9]-하행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

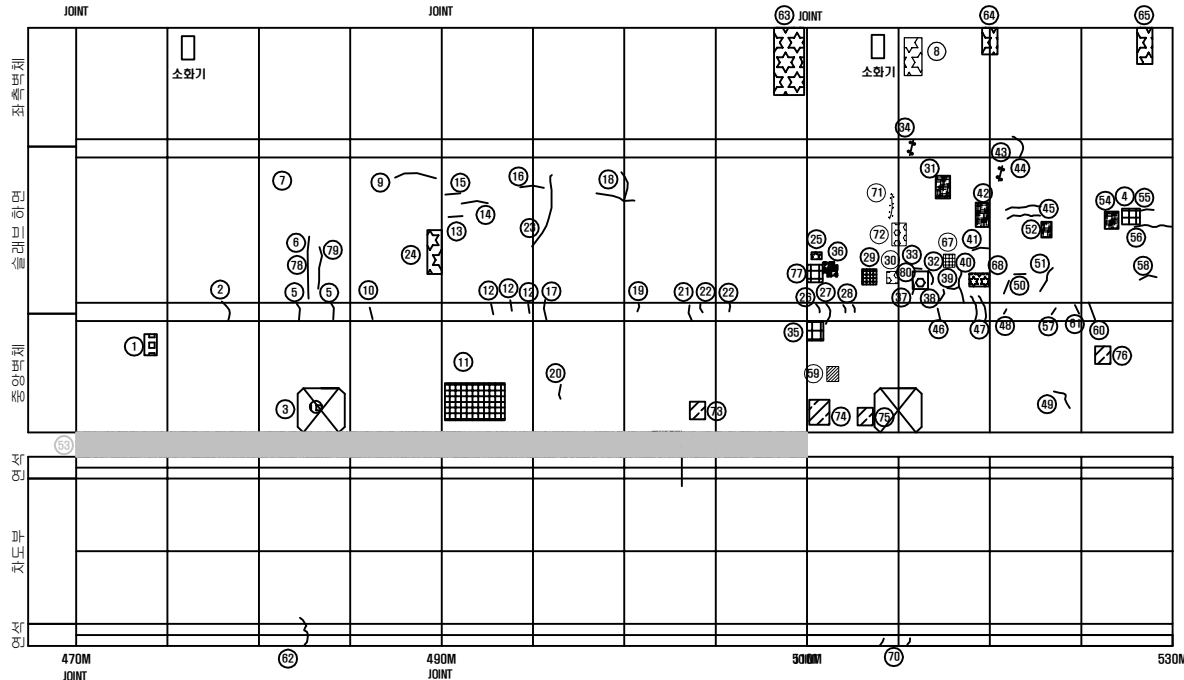

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
1	타일 파손				1	1.00	ea	
2	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
3	타일 파손				1	1.00	ea	
4	보수부 들뜸		0.20	0.20	1	0.04	m²	
5	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		2	1.20	m	
6	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
7	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.70		1	0.70	m	
8	누수 흔적, 백태		0.80	2.20	1	1.76	m²	
9	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.10		1	1.10	m	
10	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
11	타일 탈락, 들뜸				260	260.00	ea	
12	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		3	1.20	m	
13	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
14	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.70		1	0.70	m	
15	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
16	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
17	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
18	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		2	2.40	m	
19	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.40		1	0.40	m	
20	타일 균열		0.40		1	0.40	m	
21	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
22	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		2	0.60	m	
23	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.50		1	2.50	m	
24	백태		0.20	0.70	1	0.14	m²	
25	백태		0.20	0.40	1	0.08	m²	
26	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
27	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
28	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		2	1.00	m	
29	백태		1.00	0.50	1	0.50	m²	
30	백태		0.40	2.00	1	0.80	m²	
31	망상균열		0.30	4.00	1	1.20	m²	
32	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
33	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
34	균열부 백태		0.20	0.50	1	0.10	m²	
35	타일 파손				1	1.00	ea	
36	망상균열		1.00	2.00	1	2.00	m²	
37	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
38	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
39	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
40	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	

KEY
PLAN

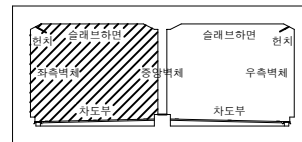


용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범 례	Cw 0.2 균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	차굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘	No. 022	



ID : 남태령지하차도 BOX구간[9]-하행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
41	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
42	망상균열		4.00	0.40	1	1.60	m ²	
43	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
44	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
45	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		2	2.40	m	
46	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
47	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		2	2.00	m	
48	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
49	타일 균열		0.40		1	0.40	m	
50	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		2	0.80	m	
51	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
52	망상균열		1.50	1.50	1	2.25	m ²	
53	이물질퇴적		40.0		1	40.00	m	23량 보수
54	망상균열		1.50	1.50	1	2.25	m ²	보수완료
55	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
56	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.40		1	1.40	m	
57	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.20		1	0.20	m	
58	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
59	타일 파손				1	1.00	ea	
60	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
61	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
62	균열(Cw0.3mm이상)	0.50	1.60		1	1.60	m	
63	백태		0.60	2.00	1	1.20	m ²	
64	백태		0.20	0.60	1	0.12	m ²	
65	백태		0.20	0.80	1	0.16	m ²	
66	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.60		1	1.60	m	
67	보수부 들뜸		0.30	0.30	1	0.09	m ²	
68	백태		0.50	0.80	1	0.40	m ²	
69	배수관막힘				1	1.00	ea	보수완료
70	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		2	0.60	m	
71	균열부백태		0.20	0.60	1	0.12	m ²	
72	박리		0.20	2.30	1	0.46	m ²	
73	타일 탈락				2	2.00	ea	23량 선구
74	타일 탈락, 들뜸				23	23.00	ea	23량 선구
75	타일 탈락				1	1.00	ea	23량 선구
76	타일 탈락				1	1.00	ea	23량 선구
77	보수재 박리		1.00	1.00	1	1.00	m ²	23량 선구
78	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	3.00		1	3.00	m	23량 선구
79	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	2.50		1	2.50	m	23량 선구
80	백태		0.50	1.00	1	0.50	m ²	23량 선구

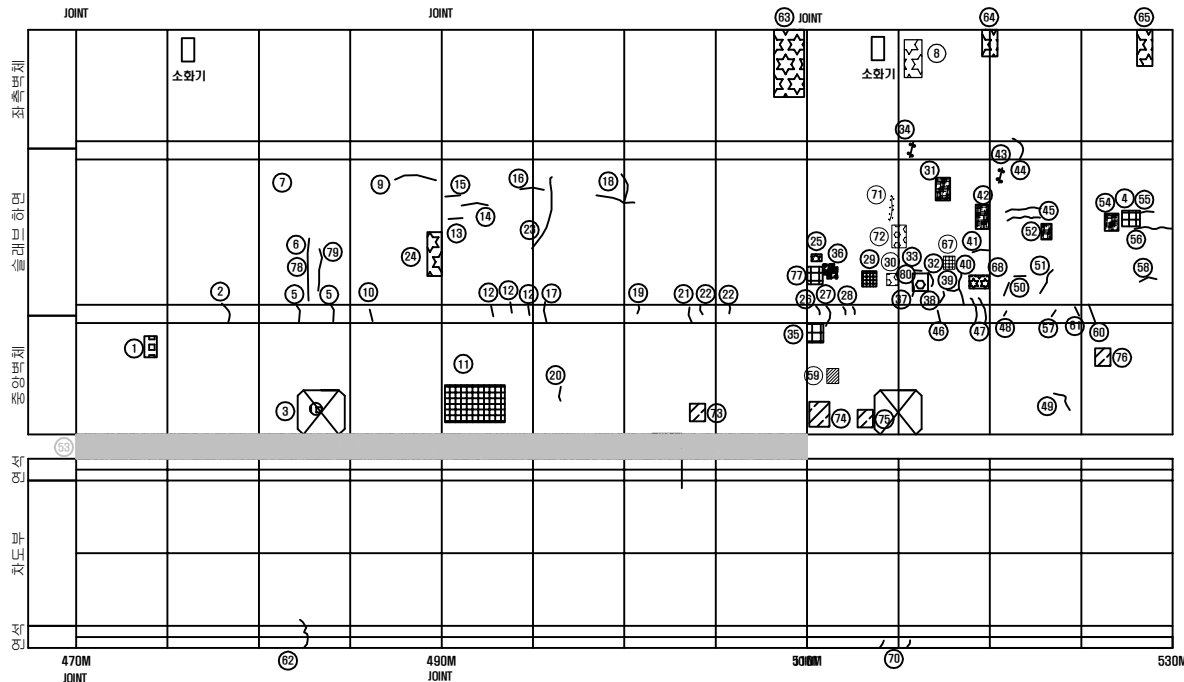


KEY
PLAN

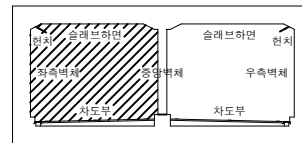

용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검구역			
범 례	Cw0.2 균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	차굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘	No. 022-1	



ID : 남태령지하차도 BOX구간[10]-하행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

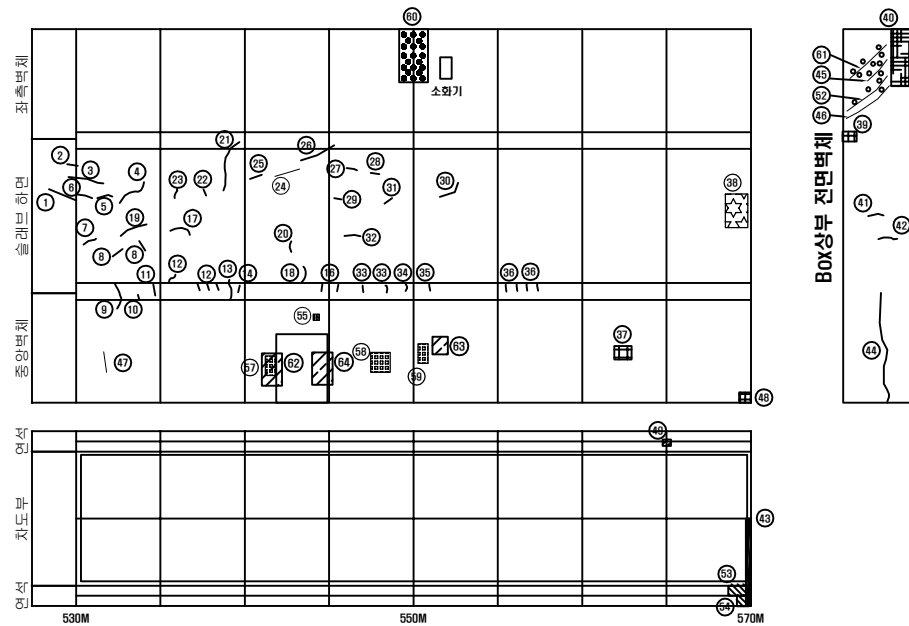

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
1	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
2	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
3	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
4	균열 (Cw0.3mm이상)	0.40	1.20		1	1.20	m	
5	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
6	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
7	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
8	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		2	0.80	m	
9	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
10	균열 (Cw0.3mm이상)	0.30	0.20		1	0.20	m	
11	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
12	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		4	1.20	m	
13	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
14	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
15	타일 균열		0.40		1	0.40	m	보수완료
16	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.30		2	0.60	m	
17	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
18	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
19	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
20	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
21	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.60		1	1.60	m	
22	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
23	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
24	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
25	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
26	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.04		1	0.04	m	
27	균열 (Cw0.3mm이상)	0.30	0.60		1	0.60	m	
28	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
29	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.40		1	0.40	m	
30	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
31	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.50		1	0.50	m	
32	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.70		1	0.70	m	
33	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.30		2	0.60	m	
34	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.40		1	0.40	m	
35	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.30		1	0.30	m	
36	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.30		4	1.20	m	
37	타일 파손				4	4.00	ea	손상종가
38	백태		0.20	0.20	1	0.04	m²	
39	파손		1.00	0.30	1	0.30	m²	
40	망상균열		1.00	2.50	1	2.50	m²	


KEY
PLAN

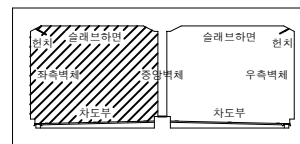

용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범 례	Cw 0.2 균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	차굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 채수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘	No.	023



ID : 남태령지하차도 BOX구간[10]-하행 슬래브하면 및 벽체, 차도부

손상물량표

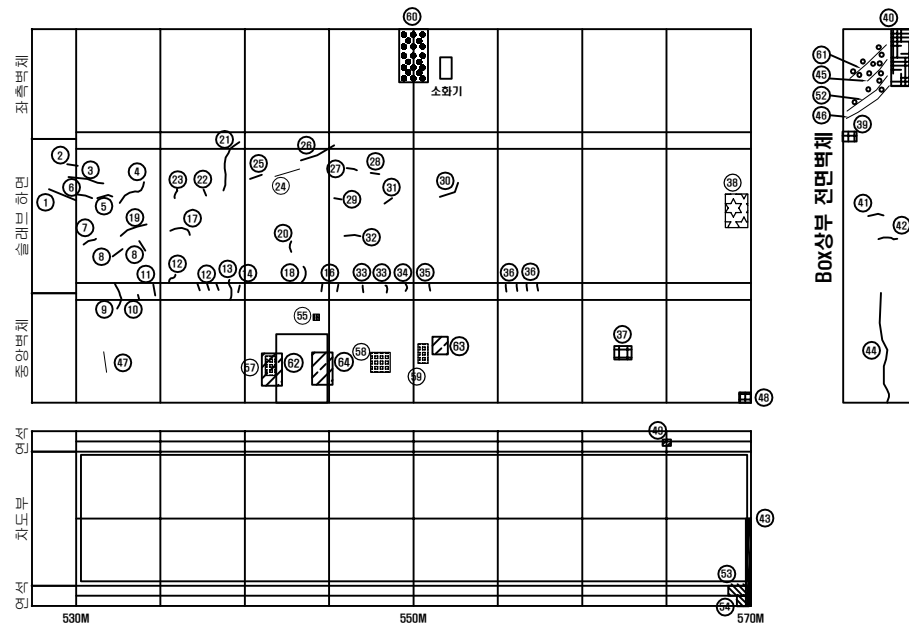

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						수량	단위	
41	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
42	균열 (Cw0.3mm이상)	0.30	0.60		1	0.60	m	
43	조인트 박락		0.30	3.00	1	0.90	m ²	
44	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	3.50		1	3.50	m	
45	균열부백태		0.30	1.80	1	0.54	m ²	
46	패임		0.20	0.20	1	0.04	m ²	
47	타일 균열		0.20		1	0.20	m	
48	타일 파손				1	1.00	ea	
49	파손		0.10	0.10	1	0.01	m ²	
50	파손		0.10	0.10	1	0.01	m ²	보수완료
51	파손		0.10	0.20	1	0.02	m ²	보수완료
52	균열부백태		0.30	2.20	1	0.66	m ²	
53	파손		2.00	0.20	1	0.40	m ²	손상중가
54	파손		0.50	0.10	1	0.05	m ²	손상중소
55	타일 탈락				3	3.00	ea	손상중가
56	배수관막힘				1	1.00	ea	보수완료
57	타일 탈락				40	40.00	ea	손상중가
58	타일 탈락				53	53.00	ea	손상중가
59	타일 탈락				1	1.00	ea	
60	누수 흔적, 백태		1.00	2.60	1	2.60	m ²	
61	균열부백태		0.30	2.00	1	0.60	m ²	
62	타일 탈락, 들뜸				40	40.00	ea	보수완료
63	타일 들뜸				8	8.00	ea	보수완료
64	타일 탈락				13	13.00	ea	보수완료
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								

KEY PLAN

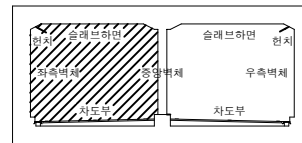




용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검구역			
범례	Cw 0.2 균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	차굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘	No. 023-1	

ID : 남태령지하차도

중점부 U-TYPE 구간 [1]

손상물량표

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
1	파손		0.50	0.50	1	0.25	m ²	손상종가
2	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.40		1	0.40	m	
3	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
4	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
5	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.20		1	0.20	m	
6	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		2	1.60	m	
7	파손		2.00	0.50	1	0.25	m ²	
8	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		2	1.00	m	
9	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
10	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
11	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
12	파손		0.30	1.00	1	0.30	m ²	
13	이격		1.00		1	1.00	m	
14	중분대 박락		1.00	0.30	1	0.30	m ²	
15	실린트 이격		0.80		1	0.80	m	
16	중분대 파손		0.10	0.20	1	0.20	m ²	
17	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	보수완료
18	파손		0.10	0.10	2	0.02	m ²	
19	파손		0.20	0.20	1	0.04	m ²	
20	파손		0.10	0.10	1	0.01	m ²	
21	타일 탈락				32	32.00	ea	
22	표면박리		2.00	0.50	1	1.00	m ²	
23	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
24	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.30		1	0.30	m	
25	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
26	파손		0.30	0.40	1	0.12	m ²	
27	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	12.00		1	12.00	m	
28	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
29	타일 균열		0.60		1	0.60	m	보수완료
30	타일 균열		0.20		2	0.40	m	
31	포장균열	0.20	0.40		1	0.40	m	
32	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		2	0.80	m	
33	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
34	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		2	1.00	m	
35	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		3	1.20	m	
36	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
37	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
38	타일 파손				1	1.00	ea	
39	난간 파손				1	2.00	ea	23상 보수
40	난간 변형		2.00		1	2.00	m	23상 보수

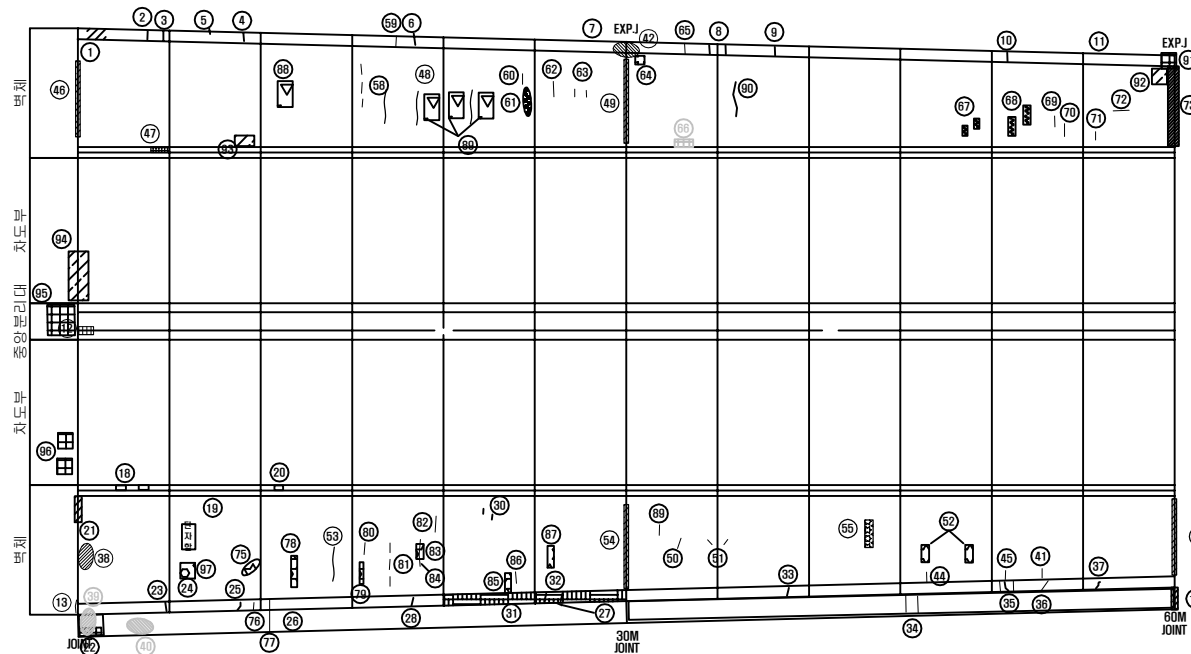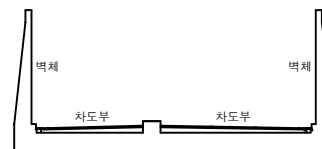KEY
PLAN




용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범 례	Cw 0.2 균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	차굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘	No. 024	

ID : 남태령지하차도

종점부 U-TYPE 구간 [1]

손상물량표

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
41	타일 균열		0.20		1	0.20	m	
42	파손		0.30	0.50	1	0.15	m ²	
43	타일 탈락				1	1.00	ea	보수완료
44	타일 균열		0.20		1	0.20	m	
45	타일 균열		0.20		1	0.20	m	
46	실런트 열화		10.00		1	10.00	m	
47	파손		0.10	0.10	1	0.01	m ²	
48	누수흔적		0.10	1.00	3	0.30	m ²	
49	실런트 열화		6.00		1	6.00	m	
50	타일 균열		0.20		1	0.20	m	
51	타일 균열		0.60		1	0.60	m	
52	백태		0.10	0.80	2	0.16	m ²	
53	타일 균열		0.40		1	0.40	m	
54	실런트 열화		6.00		1	6.00	m	
55	백태		0.20	1.20	1	0.24	m ²	
56	실런트 열화		4.50		1	4.50	m	
57	균열 (Cw0.3mm이상)	0.30	5.00		1	5.00	m	보수완료
58	타일 균열		1.00		1	1.00	m	
59	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
60	타일 균열		0.20		1	0.20	m	
61	누수흔적		0.10	1.50	1	0.15	m ²	
62	타일 균열		0.40		1	0.40	m	
63	타일 균열		0.20		1	0.20	m	
64	타일 탈락				1	1.00	ea	
65	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
66	그레이팅 유실				1	1.00	ea	23상 보수
67	누수흔적		0.10	0.20	2	0.04	m ²	
68	누수흔적		0.10	0.50	1	0.05	m ²	
69	타일 균열		0.40		1	0.40	m	
70	타일 균열		0.60		1	0.60	m	
71	타일 균열		1.00		1	1.00	m	손상중가
72	타일 균열		0.60		1	0.60	m	
73	실런트 열화				1	6.00	m	손상중가
74	타일 균열		0.60		1	0.60	m	
75	백태		0.10	0.50	1	0.05	m ²	
76	타일 균열		0.60		1	0.60	m	
77	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
78	백태		0.10	1.60	1	0.16	m ²	
79	백태		0.10	0.80	1	0.08	m ²	
80	타일 균열		0.40		1	0.40	m	

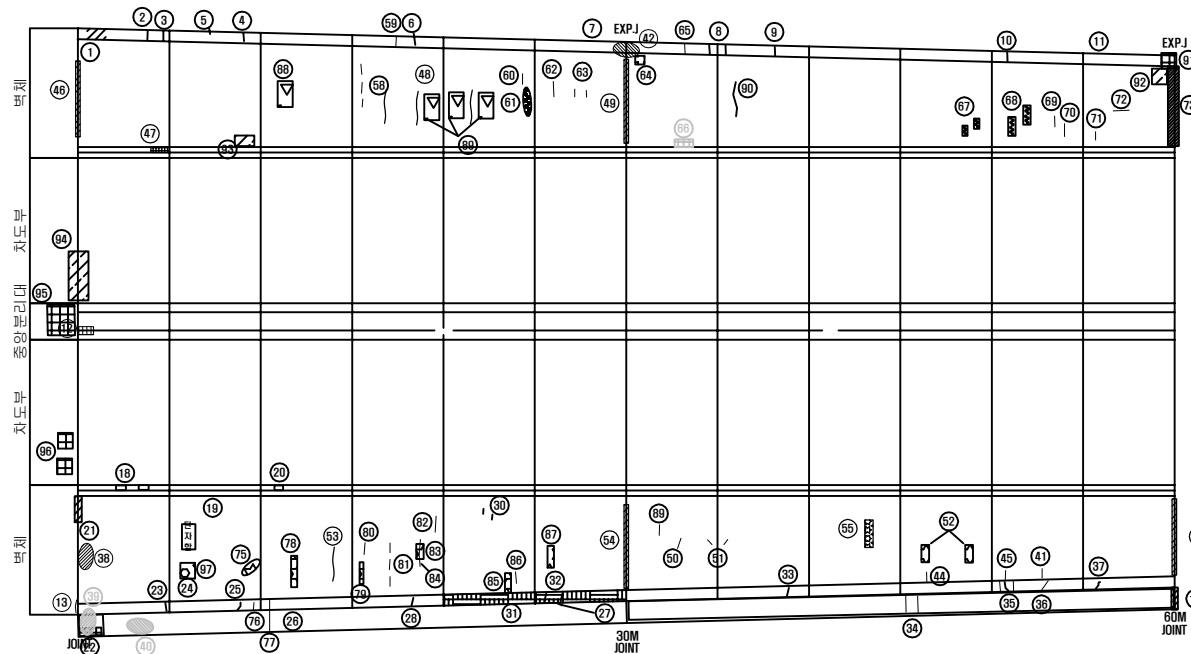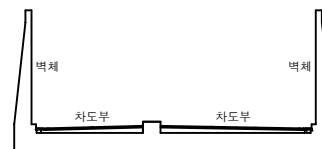KEY
PLAN




용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범 례	CW 0.2 균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘	No. 024-1	

ID : 남태령지하차도

종점부 U-TYPE 구간 [1]

손상물량표

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
81	타일 균열		0.60		1	0.60	m	
82	타일 균열		0.60		1	0.60	m	
83	백태		0.10	1.00	1	0.10	m ²	
84	타일 균열		0.40		1	0.40	m	
85	백태		0.10	1.20	1	0.12	m ²	
86	타일 균열		0.40		1	0.40	m	
87	백태		0.10	1.20	1	0.12	m ²	
88	누수흔적		0.10	2.50	1	0.25	m ²	23상 선구
89	누수흔적		0.10	2.00	3	0.60	m ²	23상 선구
90	타일 균열		1.20		1	1.20	m	23상 선구
91	파손		0.10	0.30	1	0.03	m ²	23상 선구
92	타일 탈락				1	1.00	ea	23상 선구
93	그레이팅 유실				1	1.00	ea	23상 선구
94	아스콘 탈락		0.10	3.00	1	0.30	m ²	23상 선구
95	파손		1.00	1.50	1	1.50	m ²	23상 선구
96	아스콘 박리		0.20	0.50	2	0.20	m ²	23상 선구
97	백태		0.10	0.50	1	0.05	m ²	23상 선구
98								
99								
100								
101								
102								
103								
104								
105								
106								
107								
108								
109								
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116								
117								
118								
119								
120								

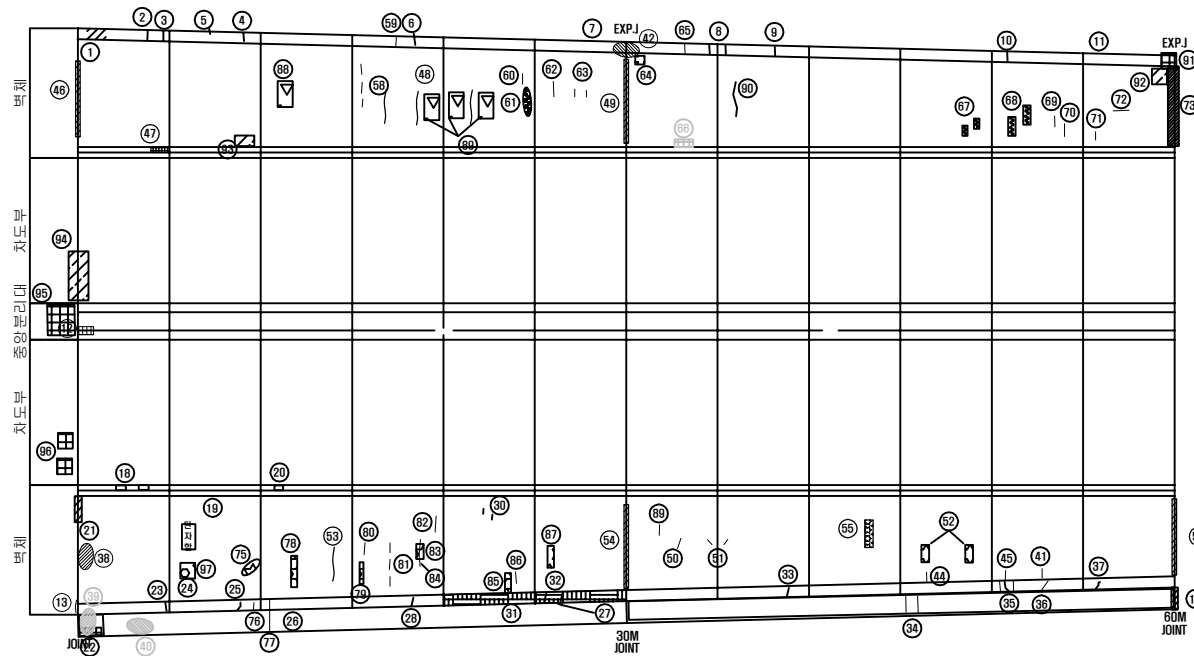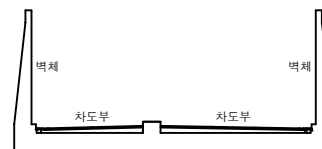
KEY
PLAN

용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범 례	□ 균열	▨ 재료분리	▨ 침식	▨ 토사퇴적	
	▨ 망상균열	▨ 파손, 박리	▨ 좌굴, 변형	▨ 열화, 마모	
	▨ 부식	▨ 누수, 체수	▨ 백태	▨ 기타	
	▨ 철근노출	▨ 오염	▨ 배수구막힘	No. 024-2	



ID : 남태령지하차도

종점부 U-TYPE 구간 [2]

손상물량표

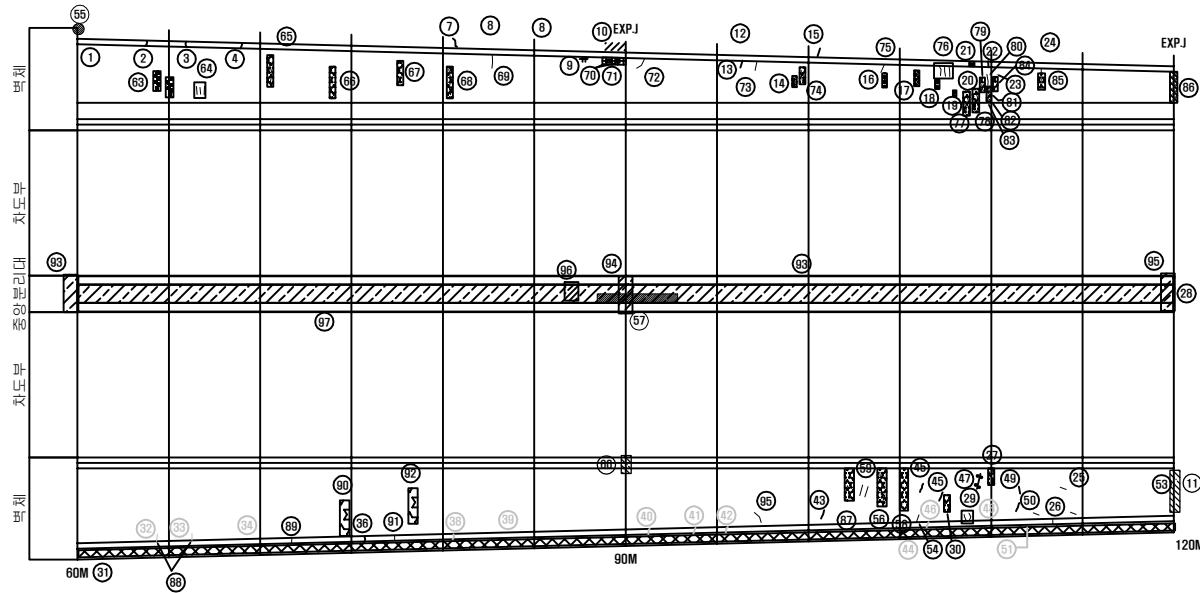

번호	손상 내용	폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
1	파손		1.00	0.20	1	0.20	m ²	
2	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.50		1	0.50	m	
3	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
4	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
5	타일 균열		0.20		1	0.20	m	보수 완료
6	타일 균열		0.20		1	0.20	m	
7	균열 (Cw0.3mm이상)	0.30	0.50		1	0.50	m	
8	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
9	타일 탈락				3	3.00	ea	
10	파손		0.50	0.60	1	0.30	m ²	
11	실런트 열화		1.50		1	1.50	m	
12	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
13	타일 균열		0.20		1	0.20	m	
14	백태		0.20	0.40	1	0.08	m ²	보수 완료
15	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.30		1	0.30	m	
16	백태		0.30	0.40	1	0.12	m ²	보수 완료
17	백태		0.20	1.00	1	0.20	m ²	
18	백태		0.30	0.80	1	0.24	m ²	
19	백태		0.20	1.20	1	0.24	m ²	
20	타일 균열		0.20		1	0.20	m	
21	타일 탈락				1	1.00	ea	
22	타일 균열		0.30		1	0.30	m	
23	타일 균열		0.20		1	0.20	m	
24	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
25	타일 균열		0.60		1	0.60	m	
26	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
27	균열부 백태		0.20	0.70	1	0.14	m ²	
28	실런트 열화		2.60		1	2.60	m	
29	타일 균열		0.40		1	0.40	m	
30	백태		0.10	0.50	1	0.05	m ²	
31	박리		0.50	60.0	1	30.00	m ²	
32	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	23상 보수
33	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	23상 보수
34	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.40		1	0.40	m	23상 보수
35	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	보수 완료
36	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	23상 보수
37	백태		1.00	0.10	1	0.10	m ²	보수 완료
38	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	23상 보수
39	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	23상 보수
40	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	23상 보수

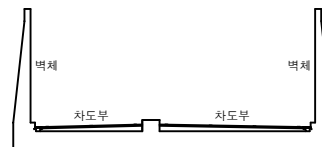KEY
PLAN




용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검영역			
범 례	CW 0.20 균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘	No.	025

ID : 남태령지하차도

종점부 U-TYPE 구간 [2]

손상물량표

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
41	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	23상 보수
42	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.60		1	0.60	m	23상 보수
43	타일 균열		0.20		1	0.20	m	
44	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	23상 보수
45	타일 균열		0.40		1	0.40	m	
46	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	23상 보수
47	타일 균열		0.60		1	0.60	m	
48	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	23상 보수
49	타일 균열		0.20		1	0.20	m	
50	타일 균열		0.20		1	0.20	m	
51	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	23상 보수
52	타일 균열		0.20		1	0.20	m	보수 완료
53	타일 균열		0.20		1	0.20	m	
54	타일 균열		0.20		1	0.20	m	
55	타일 균열		0.40		1	0.40	m	
56	균열, 백태	0.10	1.20		1	0.12	m ²	
57	가드레일변형		5.00		1	5.00	m	
58	백태	0.10	1.20		1	0.12	m ²	
59	타일 균열		0.40		1	0.40	m	
60	실런트 열화		0.70		1	0.70	m	
61	들뜸	0.30	0.40		1	0.12	m ²	보수 완료
62	백태	0.10	1.20		1	0.12	m ²	보수 완료
63	누수흔적	0.10	1.00		2	0.20	m ²	
64	타일 균열		1.00		1	1.00	m	
65	타일 균열		0.80		1	0.80	m	
66	백태	0.10	0.80		1	0.08	m ²	
67	백태	0.10	0.60		1	0.06	m ²	
68	타일 균열		0.80		1	0.80	m	
69	타일 균열		0.20		1	0.20	m	
70	타일 탈락				2	2.00	ea	
71	타일 파손				2	2.00	ea	손상 불가
72	타일 균열	0.20			1	0.20	m	
73	타일 균열	0.20			1	0.20	m	
74	타일 균열	0.50			1	0.50	m	
75	타일 균열	0.20			1	0.20	m	
76	타일 균열	0.60			1	0.60	m	
77	타일 균열	0.40			1	0.40	m	
78	타일 균열	0.80			1	0.80	m	
79	백태	0.10	1.00		1	0.10	m ²	
80	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	

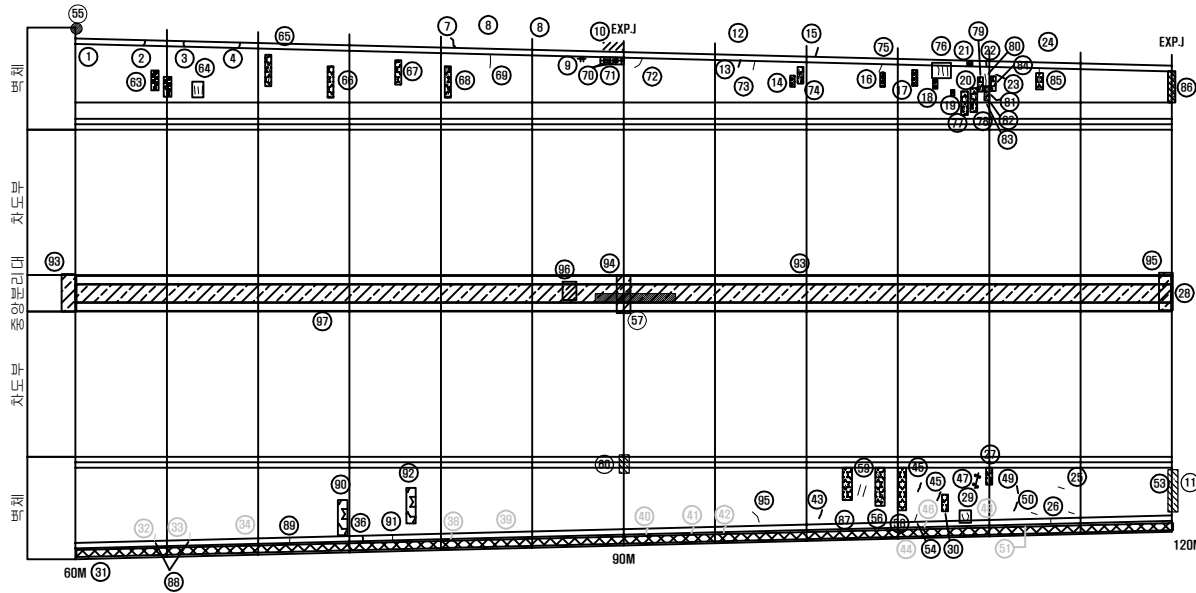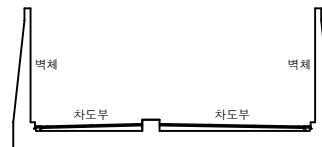KEY
PLAN




용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검영역			
범 례	Cw 0.20 균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘	No. 025-1	

ID : 남태령지하차도

종점부 U-TYPE 구간 [2]

손상물량표

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
81	백태		0.10	1.00	1	0.10	m ²	
82	타일 균열		1.00		1	1.00	m	
83	타일 파손				1	1.00	ea	
84	백태		0.10	0.80	1	0.08	m ²	
85	타일 균열		0.60		1	0.60	m	
86	실런트 열화		1.60		1	1.60	m	
87	균열, 백태		0.10	1.00	1	0.10	m ²	
88	타일 균열		0.40		1	0.40	m	
89	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
90	백태		0.10	0.80	1	0.08	m ²	
91	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
92	백태		0.10	1.00	1	0.10	m ²	
93	식생		0.10	1.20	1	0.12	m ²	23상 선구
94	식생		0.10	1.20	1	0.12	m ²	23상 선구
95	식생		0.10	1.20	1	0.12	m ²	23상 선구
96	케이블 박스 파손				1	1.00	ea	23상 선구
97	콘크리트 박리		1.00	60.00	1	60.00	m ²	23상 선구
98								
99								
100								
101								
102								
103								
104								
105								
106								
107								
108								
109								
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116								
117								
118								
119								
120								

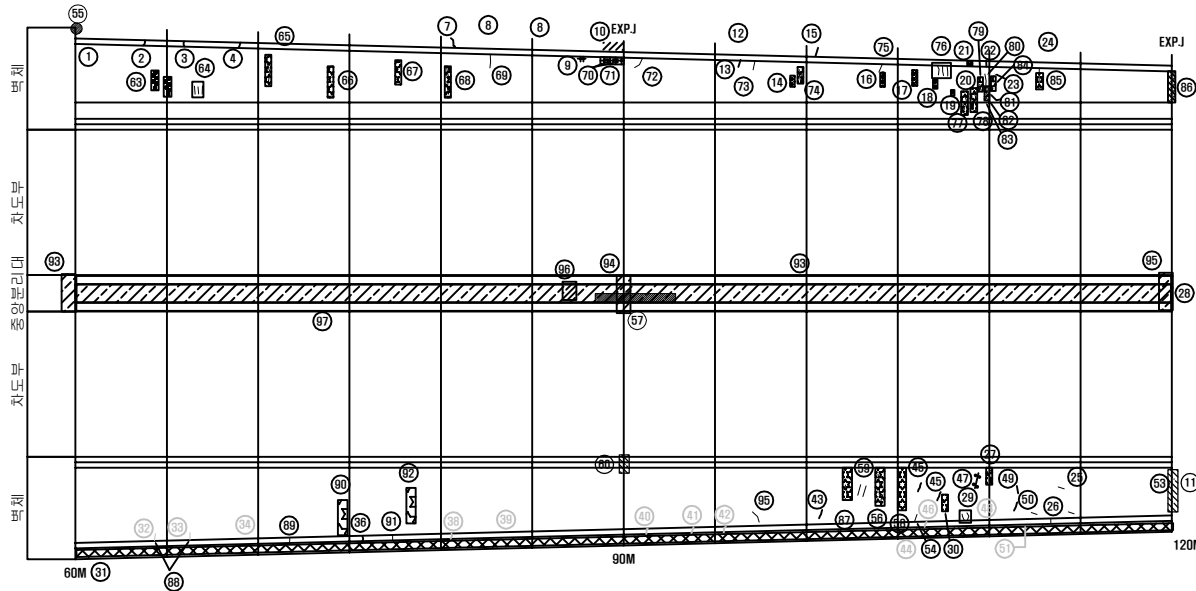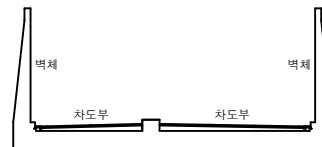KEY
PLAN



용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범 례	○W 0.20 균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘	No. 025-2	

ID : 남태령지하차도



종점부 U-TYPE 구간 [3]

손상물량표

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
1	타일 파손				3	3.00	ea	
2	타일 탈락				2	2.00	ea	
3	균열, 백태		0.20	0.80	1	0.16	m ²	보수완료
4	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
5	타일 파손				1	1.00	ea	
6	균열, 백태		0.20	1.20	1	0.24	m ²	
7	타일 균열		0.60		1	0.60	m	
8	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
9	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.50		1	0.50	m	
10	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	보수완료
11	균열, 백태		0.20	1.40	1	0.28	m ²	보수완료
12	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	보수완료
13	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.30		1	0.30	m	
14	타일 파손				2	2.00	ea	
15	타일 균열		0.40		1	0.40	m	
16	타일 파손				1	1.00	ea	
17	타일 균열		0.40		1	0.40	m	
18	균열, 백태		0.20	1.20	1	0.24	m ²	
19	백태		0.10	0.50	1	0.05	m ²	
20	타일 균열		0.20		1	0.20	m	
21	균열 (Cw0.3mm이상)	0.30	0.30		1	0.30	m	
22	실런트 열화		1.80		1	1.80	m	
23	타일 파손				7	7.00	ea	손상중가
24	타일 균열		0.60		1	0.60	m	
25	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
26	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
27	타일 균열		1.00		1	1.00	m	
28	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	23상 보수
29	타일 균열		1.00		2	2.00	m	
30	타일 균열		0.40		1	0.40	m	
31	타일 탈락				1	1.00	ea	
32	타일 균열		0.80		1	0.80	m	
33	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	23상 보수
34	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	23상 보수
35	타일 균열		0.70		1	0.70	m	
36	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	23상 보수
37	타일 균열		0.60		1	0.60	m	보수완료
38	타일 균열		0.60		1	0.60	m	23상 보수
39	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
40	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	23상 보수

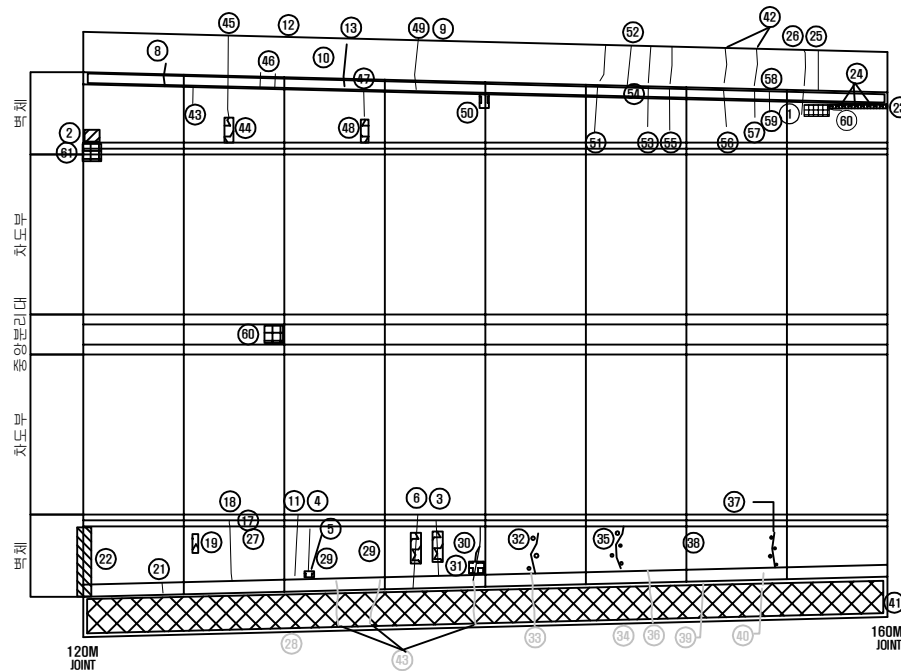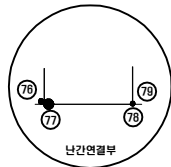

KEY PLAN

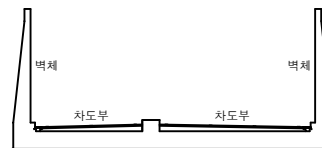

용역명

2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역

범례





CW 0.20 균열	재료분리	침식	토사퇴적
망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모
부식	누수, 체수	백태	기타
철근노출	오염	배수구막힘	No. 026

ID : 남태령지하차도

종점부 U-TYPE 구간 [3]

손상물량표

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
41	박리		0.50	20.00	1	10.00	m ²	손상 감소
42	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		2	1.00	m	
43	균열, 백태		0.20	1.30	3	0.78	m ²	23상 보수
44	균열, 백태		0.20	0.40	1	0.08	m ²	
45	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
46	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		2	1.00	m	
47	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
48	백태		0.10	0.40	1	0.04	m ²	
49	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
50	타일 탈락				3	3.00	ea	
51	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.70		1	0.70	m	
52	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		4	2.00	m	
53	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
54	타일 균열		0.20		1	0.20	m	
55	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.70		1	0.70	m	
56	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
57	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
58	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
59	타일 균열		0.20		1	0.20	m	
60	케이블 난간 파손				1	1.00	ea	23상 신규
61	파손		0.30	0.30	1	0.09	m ²	23상 신규
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								

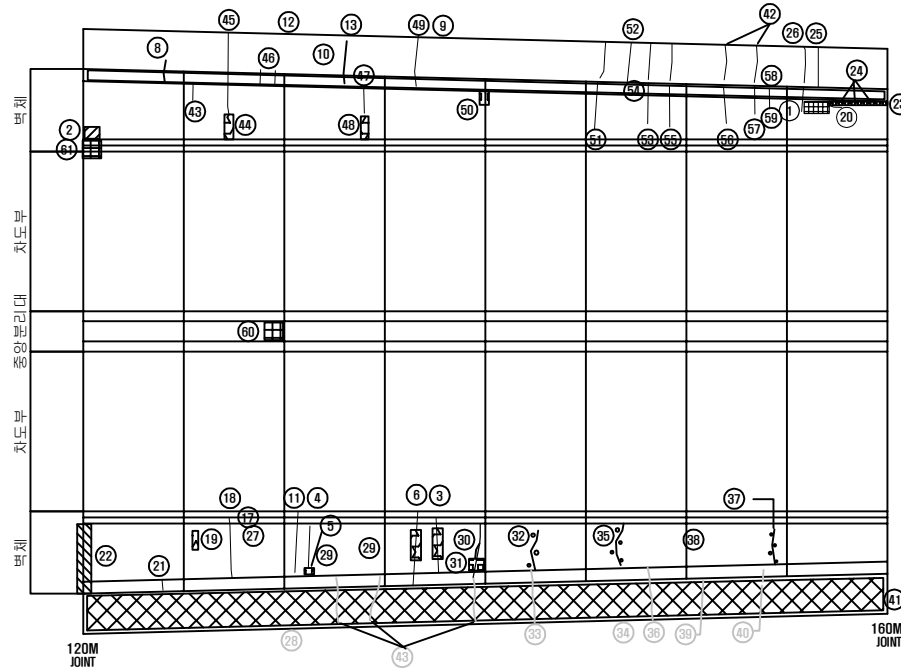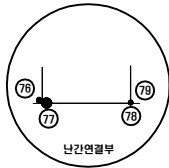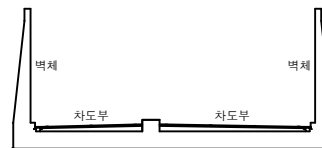KEY
PLAN

용역명

2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역

범
례

☐ 0.2	균열	▨ 재료분리	▨ 침식	▨ 토사퇴적
▨	망상균열	▨ 파손, 박리	▨ 좌굴, 변형	▨ 열화, 마모
▨	부식	▨ 누수, 체수	▨ 백태	▨ 기타
▨	철근노출	▨ 오염	● 배수구막힘	No. 026-1