

← 시 점


종 점 →

좌 측 벽 체

상부슬래브 하면

우 측 벽 체

바 닥 부

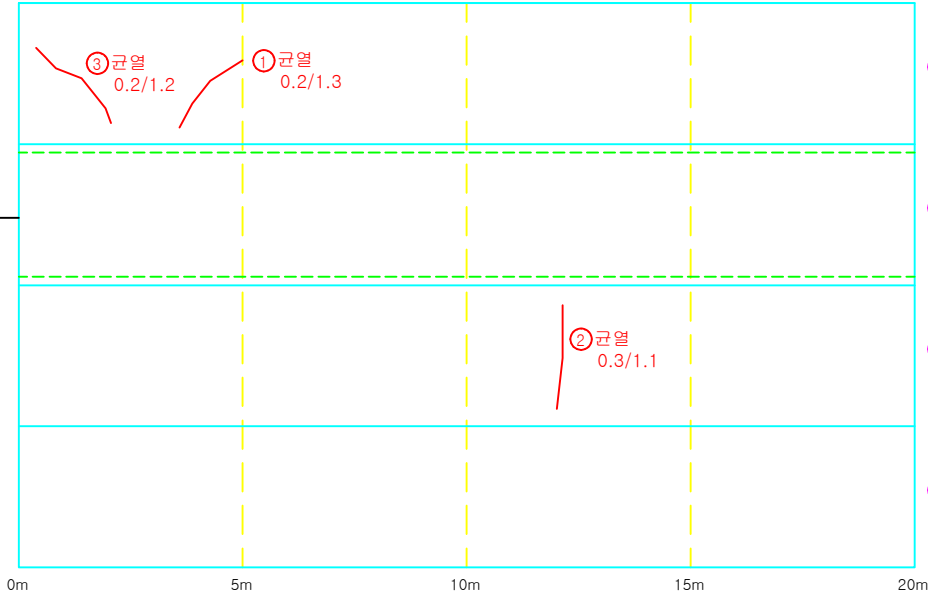


0m

5m

10m

15m

20m



①

②



③

④

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.2	1.3	1	m	1.30	
2	균열	0.3	1.1	1	m	1.10	
3	균열	0.3	1.2	1	m	1.20	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

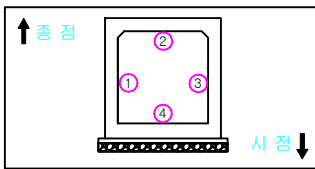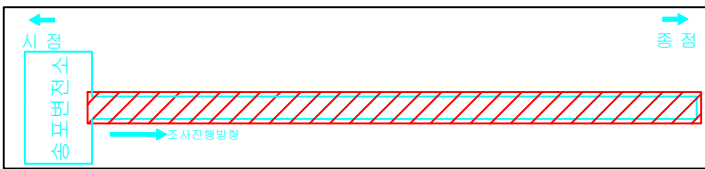

범
례

CW 0.2 균 열	망상균열	재료분리	편청, 공청	동 역 영 2023년 경기북부 송전전력구, 댐을 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	벽태	동 역 사 케이아이엠(주)
이물침투적 적지물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	정 검 일 자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망 도 연 호 송포-일산인출 - 1

송포-일산인출 외관조사망도


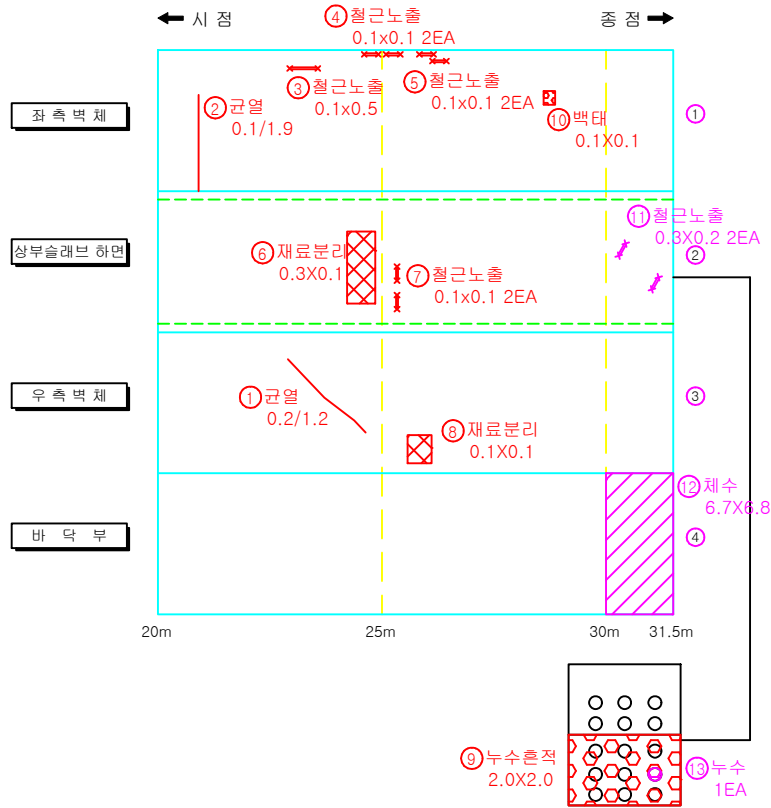


손상 현황 표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.1	1.2	1	m	1.20	
2	균열	0.2	1.2	1	m	1.20	
3	철근노출	0.1	0.5	1	m ²	0.05	
4	철근노출	0.1	0.1	2	m ²	0.02	
5	철근노출	0.1	0.1	2	m ²	0.02	
6	재료분리	0.3	0.1	1	m ²	0.03	
7	철근노출	0.1	0.1	2	m ²	0.02	
8	재료분리	0.1	0.1	1	m ²	0.01	
9	누수흔적	2.0	2.0	1	m ²	4.00	
10	백태	0.1	0.1	1	m ²	0.01	
11	철근노출	0.3	0.2	2	m ²	0.12	
12	체수	6.7	6.8	1	m ²	45.56	
13	누수			1	EA	1.00	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN

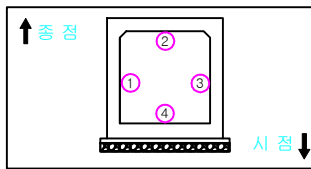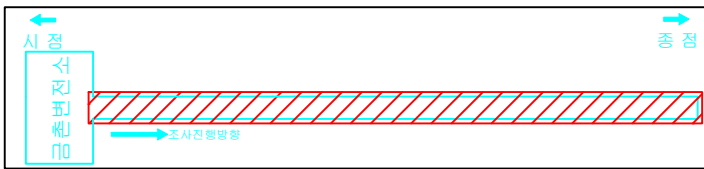

범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	동역사 2023년 경기북부 송전전력구, 백출 정밀안전점검 용역
벽리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적 적치물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 송포-일산인출-2